

สำนักหอสมุดกลาง พระจอมเกล้าลาดกระบัง

การออกแบบและพัฒนาเครื่องควบคุมเชิงเลขแบบใช้คอมพิวเตอร์  
Design and Development of Computerized Numerical Controller

หนังสืออ้างอิง | ๕  
หน้าปกนอกห้องสมุด

✓ นายประภาส อุกคกิมพันธ์  
Mr. PRAPART UKAKIMAPARN



อาจารย์ที่ปรึกษา  
รองศาสตราจารย์ กิตติ ทิระเศรษฐ  
ADVISOR  
Assoc. Prof. KITTI TIRASESTH M.Eng

วิทยานิพนธ์สำหรับปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า  
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  
ปีการศึกษา 2536

ISBN 974-621-140-4

เลขหมู่ \_\_\_\_\_  
เลขทะเบียน 21202  
วัน, เดือน, ปี - 3 ส.ค. 2537

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาต  
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงที่มาของเอกสารนำไปใช้

หัวข้อวิทยานิพนธ์

ผู้วิจัย

อาจารย์ผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์

ระดับการศึกษา

ปีการศึกษา

การออกแบบและพัฒนาเครื่องควบคุมเชิงเลขแบบใช้คอมพิวเตอร์

นายประภาส อุคคกิมพันธ์

รองศาสตราจารย์ กิตติ ตีระเศรษฐ์

วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า

2536

### บทคัดย่อ

เครื่องควบคุมเชิงเลขแบบใช้คอมพิวเตอร์ เข้ามามีบทบาทอย่างมากในการควบคุมการทำงานของเครื่องจักรอุตสาหกรรม ข้อดีของเครื่องควบคุมแบบนี้คือ สามารถทำงานได้รวดเร็ว มีความเที่ยงตรง และประสิทธิภาพการทำงานสูง เพราะมีความยืดหยุ่นในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขการทำงานของเครื่องจักรด้วยโปรแกรม แต่ในปัจจุบันเครื่องควบคุมเชิงเลขแบบใช้คอมพิวเตอร์ยังมีราคาสูงเพราะต้องนำเข้าจากต่างประเทศ

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ เสนอการออกแบบ และพัฒนาสร้างเครื่องควบคุมเชิงเลขแบบใช้คอมพิวเตอร์ที่สามารถจัดหาอุปกรณ์ได้ในประเทศ และใช้เครื่องกลึงเป็นกรณีศึกษา ผลการศึกษาวิจัยพบว่าเครื่องควบคุมเชิงเลขแบบใช้คอมพิวเตอร์ที่ออกแบบ และสร้างขึ้น ความสามารถในการควบคุมได้ในระดับความละเอียดดีกว่า 100 ไมโครเมตร ซึ่งเพียงพอสำหรับงานที่มีความละเอียดปานกลาง สามารถเปลี่ยนแปลงการทำงานของเครื่องจักรด้วยโปรแกรม โดยมีขีดความสามารถในการปฏิบัติตามคำสั่งพื้นฐาน และยังสามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ภายนอกได้ทัดเทียมกับเครื่องควบคุมเชิงเลขแบบใช้คอมพิวเตอร์ที่ใช้ในอุตสาหกรรม จากการที่สามารถพัฒนาซอฟต์แวร์ได้เอง ทำให้อุปกรณ์ที่สร้างขึ้นสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของผู้ใช้ได้ทุกประการ ในขณะที่เครื่องนำเข้าไม่สามารถดัดแปลงซอฟต์แวร์ใดๆ ได้เลย

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

Thesis Title	Design and Development of Computerized Numerical Controller
Author	Mr. Prapart Ukakimaparn
Thesis Advisor	Assc. Prof. Kittl Tirasesth
Graduate Level	Master of Engineering In Electrical Engineering
Academic Year	1993

### Abstract

Computerized Numerical Controller (CNC) is now widely use and play important roles in industrial machine control system. The high speed operation, high accuracy and high performance are some of the advantages of the CNC. Since the execution of CNC is done through the instruction program which easily changed by the user, then the operation of the controlled machine can be simple modified. However, most of the CNC available is still expensive because it must be imported from abroad.

This thesis presents the design and development of CNC machine using components available in Thailand. The application to the lathe machine is introduce as a case study. The accuracy of the designed and developed CNC is better than 100 micron, which is suitable for moderate precision of the work that not requires such high accuracy. In addition, the execution of CNC under the basic instruction program is achieved. The operation of the lathe machine can be changed in accordance with the change of control program of CNC. And as it should be, the designed and developed CNC can be interfaced with the another peripheral equipment as well as the industrial type. Since, the software can be modified by the user easily, therefore the developed CNC can be satisfied by the user, while the imported CNC have a limitation on software development.

## สารบัญ

	หน้า
บทคัดย่อ	ก
Abstract	ข
สารบัญ	ค
บทที่ 1 ประวัติความเป็นมาของเครื่องควบคุมเชิงเลข	1'
บทที่ 2 คณิตศาสตร์สำหรับเครื่องควบคุมเชิงเลขแบบใช้คอมพิวเตอร์	3
2.1 ทรีโกณมิติฟังก์ชัน	3
2.2 สามเหลี่ยมออฟบิท	5
2.3 จุดเปลี่ยนแนวการเคลื่อนที่ของคัทเตอร์	6
2.4 ยูนิทเวกเตอร์และทิศทางโคซายน์	11
บทที่ 3 เครื่องควบคุมเชิงเลขแบบใช้คอมพิวเตอร์	19
3.1 หน่วยคอมพิวเตอร์กลาง	20
3.2 หน่วยอินพุทเอาต์พุทพื้นฐาน	53
3.3 หน่วยคอนโซล	58
3.4 หน่วยควบคุมตำแหน่งและซิงโคร	58
3.5 หน่วยขับเคลื่อน	63
บทที่ 4 การโปรแกรมทางเดินของคมตัด	70
4.1 การโปรแกรมแบบค่าสัมบูรณ์	70
4.2 การโปรแกรมแบบค่าเพิ่ม	70
4.3 การโปรแกรมแบบจุดกำเนิด	70
4.4 การเคลื่อนที่แบบต่างๆ ของ CNC	71
4.5 การคำนวณระยะของเส้นกึ่งกลางของแนวคมตัด	71
บทที่ 5 ภาวะกระทำที่เกิดขึ้นจากคมตัดขณะเครื่องจักรทำงาน	77
5.1 การเจาะ	77
5.2 งานที่เกี่ยวกับการกลึง	79

## สารบัญ

	หน้า
5.3 การตัดชิ้นงานด้วยคมตัดโดยวิธีการกัด	83
<b>บทที่ 6 การออกแบบส่วนประกอบของเครื่องควบคุมเชิงเลขแบบใช้คอมพิวเตอร์</b>	<b>87</b>
6.1 หน่วยคอมพิวเตอร์กลาง	87
6.2 หน่วยควบคุมตำแหน่ง	104
6.3 หน่วยแสดงผล	113
<b>บทที่ 7 การทดสอบการทำงานของเครื่องควบคุมเชิงเลขแบบใช้คอมพิวเตอร์</b>	<b>119</b>
7.1 ขั้นตอนเบื้องต้นก่อนทดสอบการกลิ้ง	119
7.2 การทดสอบการกลิ้ง	121
สรุปผลและวิจารณ์	125
ข้อเสนอแนะ	126
กิตติกรรมประกาศ	127
เอกสารอ้างอิง	128
ภาคผนวก ก	
ภาคผนวก ข	

## บทที่ 1

### ประวัติความเป็นมาของเครื่องควบคุมเชิงเลข

ในศตวรรษที่ 18 John Wilkinson ได้สร้างเครื่องตัดและคว้านโลหะ ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการนำเครื่องจักรอัตโนมัติมาใช้ในงานอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนเครื่องจักรกล ต่อมาในปลายศตวรรษที่ 19 ความต้องการที่จะนำเครื่องจักรมาใช้ในอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลได้ขยายตัวมากขึ้น ความซับซ้อนของการแมชชีน (Machining) มีมากขึ้นตามลำดับ โดยที่การแมชชีนหมายถึงการสร้างชิ้นงาน เช่น การกัดผิวงาน การปอกผิวด้วยวิธีการกลึง ความเร็วในการทำงานตลอดจนความถูกต้องเที่ยงตรงเริ่มถูกนำมาพิจารณาด้วย ขณะนั้นอุปกรณ์ไฮดรอลิก (Hydraulic) แทรกเซอร์คอนโทรล (TracerControl) ได้ถูกพัฒนาเพื่อใช้กับเครื่องจักรประเภทเครื่องกลึง และเครื่องกัด ซึ่งอาจกล่าวได้ว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาออกแบบระบบควบคุมเพื่อนำมาใช้กับเครื่องจักรกลอย่างจริงจัง ในเวลาต่อมาเครื่องจักรอัตโนมัติได้ถูกพัฒนาเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมเคมี อุตสาหกรรมผลิตอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้านในศตวรรษที่ 20 ได้เกิดเหตุการณ์ที่เป็นปัจจัยของการพัฒนาระบบควบคุมสำหรับเครื่องจักรกลคือ

- อุตสาหกรรมการผลิตรถยนต์ ได้เริ่มมีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงเป็นสายการผลิต
- กระบวนการผลิตทางเคมีและผลิตอาหาร ได้พัฒนาเข้าสู่อุตสาหกรรม
- เริ่มมีการประมวลผลข้อมูลเกี่ยวกับเงินเดือน และการแก้ไขวิเคราะห์ข้อมูล ช่วงสงคราม

โลกครั้งที่ 2 กองทัพอากาศของประเทศสหรัฐอเมริกา มีโครงการสร้างเครื่องตัดโลหะชนิดคลอกลีเยนแบบ (Turning Pointer) เพื่อจุดประสงค์ในการผลิตอาวุธ และชิ้นส่วนจักรกลสำหรับอากาศยาน ในปี ค.ศ. 1947 กองทัพอากาศของประเทศสหรัฐอเมริกาไม่สามารถผลิตชิ้นส่วนจักรกลดังกล่าวได้โดยลำพัง จึงได้ร่วมมือกับบริษัทพาสันคอร์ดเปอร์เรชัน พัฒนาอุปกรณ์เฉพาะขึ้นใช้ในการผลิตชิ้นส่วนจักรกล คืออุปกรณ์การตัดเหล็กแบบกึ่งอัตโนมัติ โดยมีจุดประสงค์เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพในการผลิตสูงสุด การออกแบบเน้นความถูกต้องตามรายละเอียดของชิ้นงาน มีความแม่นยำ และมีความยืดหยุ่นในการทำงานสูง โดยไม่ต้องมีการตัดแปลงเครื่องมือกล (Tool) ตลอดจนอุปกรณ์บริด (Bridge) ใด ๆ ต่อมาบริษัทพาสันคอร์ดเปอร์เรชัน และสถาบันเทคโนโลยี แห่งแมสซาชูเซต (MIT) ได้ร่วมมือกันพัฒนาด้านแบบของเครื่องควบคุมขึ้นในปี ค.ศ. 1951 ระบบควบคุมที่สร้างขึ้นสามารถประยุกต์ใช้กับเครื่องจักรได้อย่างกว้างขวาง โดยวิธีการขับเคลื่อนเกลียวนำ (Lead Screw) ที่ติดตั้งอยู่กับโต๊ะทำงานให้เลื่อนไปมาบนรางเลื่อน (Slide way) โดยการส่งงานผ่านระบบเชื่อมต่อเอาต์พุต และอินพุตของคอมพิวเตอร์ และในปี ค.ศ. 1952 บริษัทซินซินเนติ ไฮโดรเทล มิลลิงแมชชีนอควิปเมนท์ ได้พัฒนาเครื่องควบคุมขึ้นอีกโดยใช้เทคโนโลยีที่ใหม่กว่า เรียกว่าเครื่องควบคุมเชิงเลข (Numerical Control : NC) โดยรับสัญญาณอินพุตผ่านแถบเจาะรู ซึ่งถือได้ว่าเป็นเครื่องควบคุมเชิงเลขเครื่องแรกของโลก เครื่องควบคุมเชิงเลขเครื่องแรกนี้ประกอบขึ้น

ประกอบขึ้นด้วยหลอดสุญญากาศ อุปกรณ์รีเลย์ และอุปกรณ์เชื่อมต่อ (Interface) ที่ยุ่งยาก ต่อมา เครื่องควบคุมเชิงเลขได้ถูกพัฒนาปรับปรุงให้ใช้หลอดสุญญากาศที่มีขนาดเล็กกลง ตลอดจนการนำ อุปกรณ์โซลิดสเตท (Solid State) มาใช้ การเปลี่ยนแปลงในระยะต่อมามีการพัฒนาที่รวดเร็วมาก ปัจจุบันเครื่องควบคุมเชิงเลขได้ถูกนำไปประยุกต์ใช้กับควบคุมเครื่องจักรประเภทต่าง ๆ มากมาย เช่น เครื่องกลึง เครื่องเจียรยนต์ เครื่องกัด ตลอดจนเครื่อง EDM (Electrical Discharge Machine) และได้ถูกพัฒนาให้มีความคล่องตัวในการทำงานดียิ่งขึ้น เช่นสามารถจำลองการทำงาน ของโปรแกรมเพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานทราบ การคำนวณหาค่าเบื้องต้นต่าง ๆ สำหรับโปรแกรม เป็นต้น



เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

## บทที่ 2


### คณิตศาสตร์ที่ใช้สำหรับเครื่องควบคุมเชิงเลขแบบใช้คอมพิวเตอร์

เครื่องควบคุมเชิงเลขแบบใช้คอมพิวเตอร์ (Computerized Numerical Controller : CNC) มีลักษณะการทำงานในรูปการควบคุมการเคลื่อนที่ของแกนเครื่องจักร ซึ่งติดตั้งคมตัดสำหรับตัดชิ้นงานที่อาจอยู่ในรูปของการกลึงหรือการกัด หรือเรียกว่าการ‘แมชชีน’ โดยรูปทรงการแมชชีนดังกล่าวเป็นรูปทรงทางเรขาคณิตที่ประกอบขึ้นด้วยเส้นสองประเภทคือ เส้นโค้งและเส้นตรง ดังนั้นคณิตศาสตร์ที่ใช้ในการหาค่าเกี่ยวกับระยะพิกัดบนรูปทรงเรขาคณิตจึงอยู่บนพื้นฐานของตรีโกณมิติฟังก์ชัน ซึ่งเป็นเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างด้าน 3 ด้าน และมุม 3 มุม

#### 2.1 ตรีโกณมิติฟังก์ชัน

##### 2.1.1 Pythagorean Theorem


เป็นทฤษฎีที่ว่าด้วยความสัมพันธ์ของผลรวมพื้นที่ที่เกิดขึ้นของสามเหลี่ยมมุมฉาก และแสดงดังรูปที่ 2.1



รูปที่ 2.1 Pythagorean Theorem


##### 2.1.2 ความคล้ายคลึงของสามเหลี่ยม (Similar Triangles)

ถ้าส่วนของสามเหลี่ยมถูกตัดแบ่งออกด้วยเส้นตรงที่ขนานกับด้านใดด้านหนึ่งแล้ว สามเหลี่ยมที่เกิดขึ้นใหม่จะมีความคล้ายคลึงกับสามเหลี่ยมเดิมนั้น และมีอัตราส่วนของด้านของสามเหลี่ยมที่เกิดขึ้นใหม่เป็นอัตราส่วนเดียวกันทุกด้าน ดังแสดงในรูปที่ 2.2




รูปที่ 2.2 ความคล้ายคลึงของสามเหลี่ยม

2.1.3 ซายน์และโคซายน์ฟังก์ชัน(Sine and Cosine Function) แสดงถึงความสัมพันธ์ของด้านของสามเหลี่ยมมุมฉาก ดังในรูปที่ 2.3



รูปที่ 2.3 ซายน์และโคซายน์

2.1.4 แทนเจนต์และโคแทนเจนต์ฟังก์ชัน(Tangent and Cotangent Function) เป็นการแสดงความสัมพันธ์ของด้านสองด้านที่ตั้งฉากกัน ซึ่งบ่อยครั้งผู้ปฏิบัติงานใช้ความสัมพันธ์นี้ในการหาขนาดของมุมและความชัน และแสดงไว้ในรูปที่ 2.4



รูปที่ 2.4 แทนเจนต์และโคแทนเจนต์

2.1.5 ความสัมพันธ์ของมุมในตรีโกณมิติฟังก์ชัน(Angular Relation)

ถ้า  $a = c \cdot \sin \theta$  และ  $b = c \cdot \cos \theta$  สามารถแทนค่าได้

$$\tan \theta = \sin \theta / \cos \theta$$

ในทำนองเดียวกัน  $\tan \theta = a/b$


และ  $b = a \cdot \cot \theta$

โดยการแทนค่าจะได้  $\tan \theta = 1/\cot \theta$

2.2 สามเหลี่ยมมอพีท(Oblique Triangles)

ในบางครั้งผู้ปฏิบัติงานสามารถคำนวณหาด้านและมุมของสามเหลี่ยมที่ไม่ใช่สามเหลี่ยมมุมฉาก โดยพิจารณาจากความสัมพันธ์ของด้านและมุม ดังแสดงในรูปที่ 2.5

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

	$\text{AREA (A)} = \frac{a \cdot b \cdot \sin \gamma}{2}$	
	$\sin \theta = \frac{a \cdot \sin \beta}{b}$	
	$\sin \gamma = \frac{b \cdot \sin \theta}{a} = \frac{b \cdot \sin \gamma}{a}$	
$\gamma = 180 - (\theta + \beta)$		$\sin \gamma = \frac{c \cdot \sin \gamma}{a}$
$a = \frac{b \cdot \sin \theta}{\sin \beta}$	$b = \frac{a \cdot \sin \beta}{\sin \theta}$	$c = \frac{b \cdot \sin \gamma}{\sin \beta} = \frac{a \cdot \sin \gamma}{\sin \theta}$

### รูปที่ 2.5 สามเหลี่ยมออปทิต

## 2.3 การวิเคราะห์ทางตรีโกณมิติ

### 2.3.1 สมการเส้นตรง(Equation of Straight Line)


เส้นตรงสามารถกำหนดให้มีการผ่านแกน y เรียกว่า จุดตัดแกน y (y-Intercept) และมีความสัมพันธ์ที่ทำให้เกิดความชันเนื่องจาก x ที่มีค่าเป็นบวก ดังรูปที่ 2.6 ค่าความชันที่เกิดจากเส้นตรงที่ลากผ่านแกน y สามารถแสดงได้ดังสมการต่อไปนี้

$$y = m \cdot x + b$$

โดยที่

$$m = \tan \theta$$

$$b = 8$$



### รูปที่ 2.6 จุดตัดแกน y

จากสมการสามารถหาขนาดของ y โดยสมมติ

$$x = 6 \quad \text{และ} \quad x = 8$$

$$\text{และถ้า} \quad = 30^\circ \quad \text{และ} \quad b = 8$$

$$m = \tan 30^\circ = 0.57735$$

$$y = 0.57735 \cdot x + 8$$

$$\begin{aligned} \text{เมื่อ } x = 6; \quad y &= 0.57735 \cdot 6 + 8 \\ &= 11.4641 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{เมื่อ } x = 8; \quad y &= 0.57735 \cdot 8 + 8 \\ &= 12.6188 \end{aligned}$$

กรณีมีการกำหนดจุดบนเส้นตรง  $(x_1, y_1)$  ณ จุด  $P_1$  และความชันของเส้นสามารถหาความสัมพันธ์ในรูปของ  $y$  ดังนี้

$$y = y_1 + m \cdot (x - x_1)$$

จุดตัดบนแกน  $y$  ในกรณีที่  $x_1 = 6$  และ  $y_1 = 11.4641$  สามารถแทนค่าได้ดังนี้

$$\tan 30^\circ = 0.57735 = m$$

$$\begin{aligned} y &= 11.4641 + 0.57735 \cdot (x - 6) \\ &= 0.57735 \cdot x + 8 \end{aligned}$$

### 2.3.2 สมการวงกลม (Equation of Circle)


ถ้าจุดกึ่งกลางของวงกลมอยู่ที่จุดกำเนิดของระบบโคออดิเนต (Coordinate) สมการจะสามารถเขียนได้ดังนี้

$$r^2 = x^2 + y^2$$

ในกรณีจุดกึ่งกลางของวงกลมไม่ได้อยู่ที่จุดกำเนิดของระบบโคออดิเนต แต่อยู่บนจุดใดๆ คือ  $Q(x_q, y_q)$  สามารถแสดงสมการวงกลมได้ดังนี้

$$r^2 = (x - x_q)^2 + (y - y_q)^2$$

สมการนี้ใช้เป็นพื้นฐานในการหาจุดตัดในการกำหนดการเคลื่อนที่ของ CNC โดยผู้ปฏิบัติงานซึ่งจุดตัดดังกล่าวอาจจะอยู่ในรูปของ เส้นตรงสัมผัสเส้นโค้ง เส้นโค้งสัมผัสเส้นโค้ง



รูปที่ 2.7 แสดงสมการวงกลมที่มีจุดกึ่งกลางอยู่ที่จุดกำเนิดและที่จุดใดๆ

### 2.3.3 จุดตัดของเส้นตรงสองเส้น

สมมติเส้นตรงสองเส้นมีสมการเป็น

$$\text{Line LN1 } y = 0.5 \cdot x + 3.25$$

$$\text{LN2 } y = -2.3 \cdot x + 7$$

ถ้า  $m_1, m_2$  คือค่าความชันของเส้นตรงสองเส้น และ  $b_1, b_2$  ตามลำดับ จุดตัดของเส้นตรงสองเส้นอยู่ที่จุด P คือ  $x_p, y_p$  สามารถแสดงการหาจุดตัดของเส้นตรงทั้งสองได้ดังนี้


$$x_p = (b_2 - b_1) / (m_1 - m_2)$$

$$y_p = m_1 \cdot (b_2 - b_1) + b_1 / (m_1 - m_2)$$

แทนค่า  $m_1, m_2, b_1, b_2$  เพื่อหาค่า  $x_p, y_p$  ได้ดังนี้

$$\begin{aligned} x_p &= (b_2 - b_1) / (m_1 - m_2) \\ &= 1.6964 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} y_p &= m_1 \cdot (b_2 - b_1) + b_1 / (m_1 - m_2) \\ &= 4.0982 \end{aligned}$$



รูปที่ 2.8 แสดงจุดตัดของเส้นตรงสองเส้น

2.3.4 จุดตัดของเส้นตรงและวงกลม

โคออดิเนทของจุดทั้งสองระหว่างเส้นตรงและวงกลม สามารถแสดงดังรูปที่ 2.9 สมการของเส้นตรง และสมการวงกลมที่มีจุดกำเนิดที่จุด  $x_q, y_q$  ใด ๆ จะสามารถแสดงได้ดังนี้

สมการเส้นตรง  $y = m \cdot x + b$

และสมการวงกลม  $y = y_q \pm \sqrt{r^2 - (x - x_q)^2}$

ตำแหน่งของจุดตัดระหว่างเส้นตรงและวงกลมที่จุด  $P_1(x_1, y_1)$  และจุด  $P_2(x_2, y_2)$  จะหาได้จากสมการทั้งสอง ตัวอย่างเช่น

LN1  $y = x + 2$

Circle  $CIR y = 4 \pm \sqrt{4 - (x - 4)^2}$

$x + 2 = 4 \pm \sqrt{4 - (x - 4)^2}$

$(x - 2)^2 = 4 - (x^2 - 8x + 16)$

$(x - 2)^2 = -x^2 + 8x - 12$

$x = [6 \pm \sqrt{(36 - 32)}] / 2$

นั่นคือ

$x_1 = 4$

$x_2 = 2$


$y_1 = 6$

$y_2 = 4$

ดังนั้นจุดตัดทั้งสองจะอยู่ที่

$$P_1 = (4,6)$$

$$P_2 = (2,4)$$



รูปที่ 2.9 จุดตัดของเส้นตรงและวงกลม

### 2.3.5 จุดตัดที่เกิดจากวงกลมสองวง

จุดตัดของวงกลมสองวงสามารถหาได้ดังนี้

วงกลมวงที่ 1 คือ  $y = \sqrt{r^2 - x^2}$  ;  $r = 4$

และวงกลมวงที่ 2  $y = y_q \pm \sqrt{r^2 - (x - x_q)^2}$  ;  $x_q = y_q = 3$  ,  $r = 3$

จุดตัดของวงกลมทั้งสองคือ


$$(r^2 - x^2) = y_q \pm \sqrt{r^2 - (x - x_q)^2}$$

แทนค่าสัมประสิทธิ์ที่กำหนดให้  $(r, x_q, y_q)$

$$(16 - x^2) = 3 \pm \sqrt{9 - (x - 3)^2}$$

จะได้ว่า

$$\begin{aligned} x &= [4.16 \pm \sqrt{(17.3056 - 2.72)}] / 2 \\ &= 2.08 \pm 1.91 \end{aligned}$$



รูปที่ 2.10 แสดงจุดตัดของวงกลมทั้งสอง

ดังนั้นค่าพิกัดบนโคออดิเนตจะเป็น

$$x_1 = 3.99$$

$$y_1 = 0.28$$

$$x_2 = 0.17$$

$$y_2 = 3.99$$


นั่นคือ

$$P_1 = (3.99, 0.28)$$

$$P_2 = (0.17, 3.99)$$

#### 2.4 จุดเปลี่ยนแนวการเคลื่อนที่ของคัทเตอร์(Cutter)


จากพื้นฐานตรีโกณมิติที่กล่าวแล้วข้างต้น จะมีประโยชน์อย่างมากในการคำนวณหาขนาดเพื่อระยะของทางเดินของคมตัดสำหรับงานตัดด้วยวิธีการกลึงและการกัด ซึ่งโคออดิเนตแสดงได้ดังรูปที่ 2.11



รูปที่ 2.11 ขนาดเผื่อระยะของทางเดินของคมตัด

2.4.1 จุดเปลี่ยนแนวการเคลื่อนที่ของคัทเตอร์


จุดเปลี่ยนแนวการเคลื่อนที่ของคัทเตอร์ที่ขนานกับแกน  $x$  โดยการวัดมุมเทียบกับแกน  $y$  สามารถหาระยะ  $x$  ซึ่งเป็นระยะพิกัดที่คัทเตอร์สัมผัสชิ้นงานพอดีโดยตรีโกณมิติ สรุปลงเป็นสูตรสำเร็จได้ดังรูปที่ 2.12



รูปที่ 2.12 จุดเปลี่ยนแนวการเคลื่อนที่ของคัทเตอร์

2.4.2 จุดเปลี่ยนแนวการเคลื่อนที่ของคัทเตอร์ที่ขนานกับแกน y


โดยการวัดมุมเทียบกับแกน x และใช้ฟังก์ชันตรีโกณมิติ สามารถสรุปเป็นสูตรสำเร็จได้ดังรูปที่ 2.13



รูปที่ 2.13 จุดเปลี่ยนแนวการเคลื่อนที่ของคัทเตอร์


2.4.3 จุดเปลี่ยนแนวการเคลื่อนที่ของคัทเตอร์ที่เกิดจากแนวการเคลื่อนที่สองแนว ที่ไม่ขนานกับแกน x และ y

สามารถสรุปเป็นสูตรสำเร็จได้ดังรูปที่ 2.14




รูปที่ 2.14 จุดเปลี่ยนแนวการเคลื่อนที่ของคัทเตอร์

2.4.4 จุดเปลี่ยนแนวการเคลื่อนที่ของคัทเตอร์ ที่เกิดจากแนวการเคลื่อนที่ของเส้นตรงและเส้นโค้ง เส้นตรงสัมผัสกับส่วนโค้ง แต่ไม่ขนานกับแกน x และแกน y ของโคออดิเนต สามารถสรุปเป็นสูตรสำเร็จได้ดังรูปที่ 2.15




รูปที่ 2.15 จุดเปลี่ยนแนวการเคลื่อนที่ของคัทเตอร์

2.4.5 จุดเปลี่ยนแนวการเคลื่อนที่ของคัทเตอร์ ที่เกิดจากแนวการเคลื่อนคัทเตอร์วิถีโค้งและวิถีตรง โดยที่แนวการเคลื่อนที่วิถีตรงขนานกับแกน x หรือแกน y ของโคออดิเนต สามารถสรุปเป็นสูตรสำเร็จได้ดังรูปที่ 2.16



รูปที่ 2.16 จุดเปลี่ยนแนวการเคลื่อนที่ของคัทเตอร์

2.4.6 จุดเปลี่ยนแนวการเคลื่อนที่ของคัทเตอร์ที่เกิดจากวิถีการเคลื่อนที่เป็นส่วนโค้ง ในกรณีที  
 วิถีการเคลื่อนที่เป็นแนวตรงสัมผัสส่วนโค้งทั้งสอง ซึ่งจะพบบ่อยในงานกลึงและงานกัดเนื่องจาก  
 ชิ้นงานโดยทั่วไปจะประกอบด้วยวิถีการเคลื่อนที่เป็นแนวตรงและโค้งสัมผัสไปมา เพื่อไม่ให้เกิดคม  
 และเพื่อความแข็งแรงของชิ้นงาน สามารถสรุปเป็นสูตรได้ดังรูปที่ 2.17




รูปที่ 2.17 จุดเปลี่ยนแนวการเคลื่อนที่ของคัทเตอร์

2.5 ยูนิทเวกเตอร์และทิศทางโคซายน์ (Unit Vector and Direction Cosine)

การบอกลักษณะหรือพฤติกรรมของการเคลื่อนที่ของสมมติโดยวิธีทางคณิตศาสตร์ ในทาง  
 เรขาคณิตยูนิทเวกเตอร์จะบอกถึงทิศทางของการเคลื่อนที่ และแสดงจุดตำแหน่งของขนาด หรือ  
 อาจอยู่ในรูปของตำแหน่งหรือความเร็วก็ตาม และจะถูกแยกเป็นขนาดของตำแหน่งหรือความ  
 เร็ว ให้อยู่ในระนาบสองระนาบ ในกรณีโคออดิเนตประกอบขึ้นด้วยแกน x และ y ขนาดที่ถูก  
 แยกให้อยู่ระนาบใดระนาบหนึ่งที่เกิดจากการแยกขนาดโดยรวมเรียกว่า การทาบหรือการฉาย  
 (Projection) ลงมาในระนาบใดระนาบหนึ่ง ดังแสดงในรูปที่ 2.18

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า




รูปที่ 2.18 การทาบหรือการฉาย

จากรูป แสดงถึงกรณีวิถีการเคลื่อนที่ของคมตัดที่เป็นเส้นโค้ง (Circular) ที่อยู่บนโคออดิเนต x และ y มิติของ  $l, j$  บอกถึงตำแหน่งก่อนการเคลื่อนที่ หรืออาจเรียกว่าจุดเริ่มต้นการเคลื่อนที่ของคมตัดเป็นส่วนโค้งซึ่งวัดจากจุดศูนย์กลางของความโค้ง สามารถใช้ทฤษฎีพีทาโกรัส (Pythagoras) ในสามเหลี่ยม ABC รัศมีความโค้งสามารถหาได้ดังนี้

$$R^2 = l^2 + j^2$$

ทิศทางการเคลื่อนที่ของคมตัดแสดงโดยลูกศรบนส่วนโค้งและขนาด สามารถหาได้จากรัศมีความโค้ง ค่าของ  $l$  และ  $j$  ได้จากการทาบหรือการฉายขนาดลงมายังแกน x และ y ตามลำดับ สมมติว่าผลลัพธ์ของมิติของรัศมีความโค้งมีขนาดเท่ากับหนึ่งหน่วย ก็จะได้แสดงว่า  $l$  และ  $j$  คือ ยูนิทเวกเตอร์ และทิศทางโคซายน์ คือ  $i$  และ  $j$

ขนาดและทิศทางของการเคลื่อนที่แบบวิถีโค้งที่มีรัศมีความโค้ง  $R$  จะหมายถึงการทาบหรือการฉาย  $l, j$  และมียูนิทเวกเตอร์เป็นตัวบอกทิศทาง จากรูปแสดงถึงยูนิทเวกเตอร์ที่ทาบลงบนแกนสามแกนได้แกน  $x, y$  และ  $z$  สิ่งที่ได้จากการทาบได้แก่  $l, j, k$  เรียกว่าทิศทางโคซายน์



รูปที่ 2.19 ทิศทางโคซายน์

จากรูป แสดงยูนิทเวกเตอร์ และสามารถคำนวณหาค่าของ  $i, j$  และ  $k$  ดังนี้

$$1 = i^2 + j^2 + k^2$$

$$\cos a = i/\sqrt{(i^2 + j^2 + k^2)}$$


$$= i$$

$$\cos b = j/\sqrt{(i^2 + j^2 + k^2)}$$

$$= j$$

$$\cos c = k/\sqrt{(i^2 + j^2 + k^2)}$$


$$= k$$



### บทที่ 3

#### เครื่องควบคุมเชิงเลขแบบใช้คอมพิวเตอร์

เครื่องควบคุมเชิงเลขแบบใช้คอมพิวเตอร์ หมายถึง การประยุกต์นำไมโครคอมพิวเตอร์มาใช้จำลองการทำงานของเครื่องควบคุมเชิงเลขตั้งแต่เดิมวิทยาการทางด้านอิเล็กทรอนิกส์ไม่เจริญก้าวหน้า ดังนั้นเครื่องควบคุมเชิงเลขจึงประกอบด้วยฮาร์ดแวร์ที่มีความยืดหยุ่นทางซอฟต์แวร์น้อยมาก ฟังก์ชันหรือการคำนวณต่าง ๆ จะกระทำโดยฮาร์ดแวร์ทั้งสิ้น การใช้คอมพิวเตอร์เอนกประสงค์ในยุคเริ่มแรกของเครื่องควบคุมเชิงเลขไม่สามารถทำได้ในเชิงพาณิชย์ เนื่องจากมีขนาดใหญ่และมีมูลค่ามากเกินไปที่จะลงทุน ประกอบกับคอมพิวเตอร์ในยุคนั้นมีความเร็วในการปฏิบัติคำสั่งไม่มาก ต่อมาภายหลังวิทยาการทางด้านอิเล็กทรอนิกส์ได้เจริญก้าวหน้ามาจนถึงยุคที่ผลิตวงจรประเภทตรรก์ที่มีความสลับซับซ้อนได้สำเร็จ จึงเกิดการพัฒนาไมโครโปรเซสเซอร์ที่มีความสามารถในการปฏิบัติคำสั่ง สามารถจำลองการคำนวณทางฮาร์ดแวร์ของเครื่องควบคุมเชิงเลขเดิมได้ทันต่อผลตอบสนองของการควบคุมการเคลื่อนที่ของโคออดิเนตเครื่องจักรโดยไม่เกิดข้อผิดพลาด อย่างไรก็ตามการพัฒนาเครื่องควบคุมเชิงเลขแบบใช้คอมพิวเตอร์ในยุคแรกจะมีมูลค่าสูงแต่ก็จะมีข้อดีในด้านการออกแบบทางฮาร์ดแวร์ที่มีรูปแบบที่แน่นอน แต่มีความยืดหยุ่นในทางซอฟต์แวร์มาก ซึ่งเป็นผลให้ความยืดหยุ่นของการทำงานสูงตามไปด้วย ความยืดหยุ่นในการทำงาน หมายถึง ความสามารถทางฮาร์ดแวร์ที่สามารถเปลี่ยนรูปแบบการทำงานได้หลายแบบโดยการเปลี่ยนแปลงซอฟต์แวร์หรือการเพิ่มหรือลดอุปกรณ์ทางฮาร์ดแวร์โดยไม่มีการแก้ไขระบบฮาร์ดแวร์เดิม ปัจจุบันไมโครโปรเซสเซอร์ได้ถูกพัฒนาปรับปรุงให้มีขนาดเล็กลง จนสามารถบรรจุลงบนวงจรรวมเพียงหน่วยเดียว มีความยืดหยุ่นทางซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์สูง ความเร็วในการปฏิบัติคำสั่งในการคำนวณซ้ำกว่าระบบไมโครโปรเซสเซอร์เดิมที่ใช้โครงสร้างแบบ Slice แต่สามารถแบ่งการทำงานออกเป็นส่วนย่อยเพื่อใช้กับไมโครโปรเซสเซอร์หลายหน่วยที่รับผิดชอบการทำงานในส่วนย่อยนั้น ซึ่งจะกล่าวในลำดับต่อไป การใช้คอมพิวเตอร์หลายหน่วยในการทำงานร่วมกันเพื่อจุดประสงค์ของงานหนึ่งระบบเรียกว่า มัลติโปรเซสเซอร์(Multi-processor) ระบบโดยทั่วไปของเครื่องควบคุมเชิงเลขสามารถแสดงได้ดังบล็อกไดอะแกรมดังรูปที่ 3.1




รูปที่ 3.1 บล็อกไดอะแกรมแสดงระบบของเครื่องควบคุมเชิงเลข

ระบบควบคุมเชิงเลขแบบใช้คอมพิวเตอร์ สามารถแบ่งเป็นหน่วยย่อยได้ 6 หน่วยคือ

1. หน่วยคอมพิวเตอร์กลาง (Central Computer Unit)
2. หน่วยอินพุตเอาต์พุตพื้นฐาน (Basic Input/Output Unit)
3. หน่วยคอนโซล (Console Unit)
4. หน่วยควบคุมตำแหน่งและซิงโครไนซ์ (Position and Synchronization Control Unit)
5. หน่วยขับเคลื่อนกำลัง (Power Drive Unit)
6. หน่วยต้นกำลัง

### 3.1 หน่วยคอมพิวเตอร์กลาง

หน่วยคอมพิวเตอร์กลางทำหน้าที่ กำหนด กำหนดตำแหน่งการเคลื่อนที่ของโคออดิเนต บริหารระบบให้เป็นไปตามเงื่อนไขการทำงานของเครื่องจักรแต่ละชนิด ระบบโคออดิเนตของเครื่องจักรโดยทั่วไปเป็นคาร์ทีเซียน (Cartesian) แบบ 1 ระนาบขึ้นไป รูปที่ 3.2 แสดงให้เห็นถึง ลักษณะของเครื่องที่พบเห็นในกระบวนการผลิตทั่วไปแบบ 1 ระนาบ และแบบ 2 ระนาบ



รูปที่ 3.2 เครื่องจักรกลที่ใช้ระบบควบคุมเชิงเลข

### 3.1.1 ระบบโคออดิเนทของเครื่องจักร

การเคลื่อนที่ส่วนประกอบของเครื่องจักร ที่ทำให้เกิดโคออดิเนทเพียงส่วนประกอบเดียวโดยอิสระเรียกว่าแกนของโคออดิเนท โคออดิเนทจะเกิดขึ้นได้ต้องประกอบขึ้นด้วยแกนของโคออดิเนท ตั้งแต่ 2 แกนขึ้นไป และแกนของโคออดิเนทที่น้อยที่สุดดังกล่าวข้างต้นเป็นผลทำให้เกิดระนาบเครื่องจักรที่แสดงในรูปที่ 3.2 จะเป็นลักษณะของเครื่องจักร 2 แกนและ 3 แกน ได้แก่เครื่องกลึงและเครื่องกัด



จุดโคออดิเนทเหล่านี้ จะถูกเปรียบเหมือนจุดที่ปลายปากกาสัมผัสกับกระดาษเมื่อปลายปากกาเคลื่อนที่ไปก็จะเกิดทางเดินของจุด ทางเดินของจุด หรือโคออดิเนทซึ่งจะถูกสร้างหรือกำเนิดจากหน่วยคอมพิวเตอร์กลางนี้แบ่งได้สองประเภทคือ

3.1.1.1 เส้นตรง หมายถึงการเชื่อมต่อจุดสองจุดด้วยเส้นตรงได้แก่จุดเริ่มต้นของการเคลื่อนที่ซึ่งอยู่ที่ตำแหน่งปัจจุบัน และจุดสิ้นสุดการเคลื่อนที่ของโคออดิเนทตามค่าที่ที่กำหนดในโปรแกรมที่ถูกจัดทำขึ้นโดยผู้ปฏิบัติงานภาพเส้นตรงที่ปรากฏขึ้นในระนาบใด ๆ สามารถแบ่งออกได้เป็น

- (1) ภาพเส้นตรงที่เกิดขึ้นในระนาบ 2 มิติ คือภาพที่เกิดจากการเคลื่อนที่ของเครื่องจักร 2 แกน เช่น เครื่องกลึง เครื่องตัดประเภทต่าง ๆ และเครื่องฉลุ เป็นต้น ภาพเส้นตรงที่เกิดขึ้นในระนาบ 2 มิตินี้ยังสามารถแบ่งออกเป็นสองลักษณะ คือ
- ภาพที่เกิดในระนาบ 2 มิติที่มีการหมุนแกนใดแกนหนึ่งไปรอบ ๆ แกนที่เหลือ ซึ่งรูปทรงที่เกิดจากการหมุนแกนใดแกนหนึ่งไปรอบแกนที่เหลือจะเป็นรูปทรงกระบอก 3 มิติ เช่น เครื่องกลึงหรือเทอนิงแมชชีน (Turning Machine) ซึ่งก็คือเครื่องจักรประเภทที่มีการหมุนชิ้นงานรอบตัวเอง
  - ภาพที่เกิดในระนาบ 2 มิติ ที่ไม่มีการหมุนแกนใดแกนหนึ่งไปรอบแกนที่เหลือ ซึ่งภาพเส้นตรงที่เกิดขึ้นเปรียบเหมือนการลากเส้นตรงลงบนกระดาษ
- (2) ภาพเส้นตรงที่เกิดขึ้นในระนาบ 3 มิติ คือภาพที่เกิดจากการเคลื่อนที่ของเครื่องจักรประเภท 3 แกน ได้แก่เครื่องกัด เป็นต้น ภาพเส้นตรงที่เกิดขึ้นในระนาบ 3 มิติสามารถแบ่งออกเป็น 2 ลักษณะเช่นเดียวกับภาพเส้นตรงที่เกิดขึ้นในระนาบ 2 มิติคือ
- ภาพเส้นตรงที่เกิดจากการหมุนของแกนสองแกนใด ๆ รอบแกนที่เหลือ ซึ่งเปรียบเหมือนการวางโคออดิเนตแบบทรงกระบอกไว้บนระนาบ 3 มิติ ดังรูปที่ 3.5 ซึ่งจะมีลักษณะคล้ายภาพที่เกิดขึ้นในระนาบ 2 มิติ ปรัชญาการถักที่กล่าวมานี้จะเกิดขึ้นกับเครื่องจักรประเภท 4 แกน
  - ภาพเส้นตรงที่เกิดขึ้นในระนาบ 3 มิติ ที่ไม่มีการหมุนแกนใด ๆ รอบแกนที่เหลือคือ การลากเส้นตรงบนระนาบ 3 มิติ ที่พบเห็นโดยทั่วไป



รูปที่ 3.3 แสดงโคออดิเนตของเครื่องจักร 2 แกน และ 3 แกน




รูปสองมิติที่ไม่มีการหมุนแกนใดแกนหนึ่ง-  
รอบแกนที่เหลือ

รูปสองมิติที่มีการหมุนแกน X  
ไปรอบ ๆ แกน Z



รูปแสดงเครื่องกลึง  
รูปที่ 3.4


เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



รูปที่ 3.5 ภาพเส้นตรงที่เกิดจากการหมุนของแกนสองแกนใด ๆ รอบแกนที่เหลือ

3.1.1.2 เส้นโค้ง หมายถึงการเชื่อมจุดสองจุด ซึ่งได้แก่จุดเริ่มต้นของการเคลื่อนที่ และจุดสุดท้ายหรือจุดสิ้นสุดของการเคลื่อนที่ โดยจุดทั้งสองนี้จะถูกเชื่อมต่อกับการเคลื่อนที่ในลักษณะส่วนโค้งของวงกลมมบนระนาบ 2 มิติ การเคลื่อนที่ในลักษณะส่วนโค้งจะมีตัวแปรที่สำคัญสองตัวแปรคือ

- (1) ค่ารัศมีหรือเส้นผ่าศูนย์กลางของส่วนโค้งที่ประกอบกันเป็นวงกลมสมบูรณ์
  - (2) มุมของจุดสัมผัสส่วนโค้ง หรือมุมของเส้นรัศมีที่สัมผัสกับจุดสองจุด
- รูปที่ 3.6 แสดงถึงตัวแปรทั้งสองนี้



รูปที่ 3.6 ค่ารัศมีหรือเส้นผ่าศูนย์กลางและมุมของจุดสัมผัสของส่วนโค้ง

รูปทรงที่ได้จากการกัดหรือกลึงชิ้นงานทุกชนิดจะเป็นรูปทรงทางเรขาคณิตกล่าวคือจะประกอบด้วยทางเดินของจุด 2 แบบคือ เส้นตรงและเส้นโค้ง ดังนั้นลักษณะของคำสั่งของเครื่องควบคุมเชิงเลขจะถูกแบ่งเป็นส่วนย่อย ๆ ซึ่งในส่วนย่อยของคำสั่งจะประกอบด้วยจุดเริ่มต้น ลักษณะการเคลื่อนที่ของจุดว่า เป็นเส้นตรงหรือเส้นโค้ง จุดสิ้นสุด และความเร็วในการเคลื่อนที่ของจุด (Feed Rate) ซึ่งเป็นความเร็วเชิงเส้นของจุดต่อจุดหรือความเร็ววิถีของเส้นที่กำลังเคลื่อนที่ไปยังจุดสิ้นสุดด้วยความเร็วสม่ำเสมอ

การเคลื่อนที่ข้างต้นที่กล่าวมาเป็นการเคลื่อนที่ของคมตัด (Tools) โดยจุดดังกล่าวจะหมายถึงปลายของคมตัดที่สัมผัสกับชิ้นงานเมื่อมีการเคลื่อนที่เกิดขึ้น คมตัดที่สัมผัสกับชิ้นงานจะตัดชิ้นงานเป็นวิถีเส้นตรงหรือวิถีเส้นโค้ง ดังนั้นรูปทรงและขนาดของชิ้นงานหมายถึงการประกอบกันของส่วนย่อย ๆ ของวิถีการเดินทางของเส้นตรงและหรือเส้นโค้ง ซึ่งรูปทรงและขนาดของชิ้นงานนี้จะขึ้นอยู่กับค่าของตัวแปรที่กำหนดโดยผู้ปฏิบัติงาน

### 3.1.2 โปรแกรมสำหรับผู้ปฏิบัติงาน

ส่วนย่อยของคำสั่งที่กล่าวมาข้างต้นจะเรียกว่าบล็อก (Block) ซึ่งในบล็อกหนึ่งๆ จะประกอบด้วยข้อมูลค่าหรือพิกัดเริ่มต้น พิกัดสุดท้าย และความเร็วของวิถีการเคลื่อนที่ โดยชนิดของวิถีที่เดินทางจะถูกกำหนดด้วยรหัสที่ใช้เป็นคำสั่งของเครื่องควบคุมเชิงเลข ซึ่งแบ่งออกได้เป็น 3 กลุ่มคือ

3.1.2.1 รหัส G คือรหัสที่ใช้เป็นคำสั่งเกี่ยวกับโคออดิเนต และชนิดของเส้นทางแบบต่าง ๆ ตัวอย่างเช่น G00 x 100 Z 50 มีความหมายว่าให้เคลื่อนแกน x ไปในทิศทางบวก 100 ไมครอน และเคลื่อนแกน Z ออกไป 50 ไมครอน ในแนวเส้นตรงด้วยความเร็วสูงสุด

3.1.2.2 รหัส M คือรหัสที่เป็นคำสั่งเกี่ยวกับตัวเครื่องจักรเช่น M05 หมายถึงให้มอเตอร์ที่ทำหน้าที่เป็นสปินเดิล(Spindle) หยุดการทำงาน

3.1.2.3 รหัส T คือรหัสที่เป็นคำสั่งเกี่ยวกับการเลือกเครื่องมือกล ซึ่งโดยทั่วไปเครื่องจักรประเภทที่ใช้เครื่องควบคุมเชิงเลขเป็นตัวควบคุมจะมีเครื่องมือกลอยู่หลายหน่วย ซึ่งมีลักษณะการใช้งานที่แตกต่างกันไปตามขั้นตอนการแมชชีน เช่น งานกลึงจะต้องมีการกลึงผิวนอก ด้านหน้า ด้านข้าง มุมด้านหลัง การเจาะและคว้าน ซึ่งงานลักษณะนี้อาจใช้เครื่องมือกลแบบเดียวกันในการแมชชีนด้านหน้า และด้านข้าง หลังจากนั้นให้เครื่องจักรเปลี่ยนเครื่องมือกลเพื่อใช้สำหรับกลึงด้านหลังงานซึ่งมีขนาดเล็กและคมตัดอยู่ในทิศทางตรงกันข้ามกับเครื่องมือกลที่ใช้แมชชีนด้านหน้า แล้วเริ่มทำการแมชชีน หลังจากนั้นให้เครื่องจักรเปลี่ยนเป็นเครื่องมือกลที่ใช้เจาะและคว้านในตัวเดียวกันเป็นขั้นตอนไป เป็นต้น

โปรแกรมสำหรับผู้ปฏิบัติงานจะประกอบไปด้วยรหัสที่ใช้เป็นคำสั่งสำหรับเครื่องควบคุมเชิงเลข เพื่อให้เครื่องควบคุมเชิงเลขควบคุมวิถีการเคลื่อนที่ของแกนเครื่องจักร ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของรายละเอียดของการแมชชีน ซึ่งจะประกอบด้วยกลุ่มของบล็อกโปรแกรม และนอกจากวิถีที่เป็น

เส้นตรงและเส้นโค้งแล้ว ยังมีรหัสที่มีวิธีการเคลื่อนที่เป็นฟังก์ชันของการตัดเกลียว การเจาะ การ คำนวณเพื่อชดเชยรัศมีของคมตัดที่มีผลต่อการเคลื่อนที่เป็นมุมหรือส่วนโค้ง ฟังก์ชันเหล่านี้ ถูกออกแบบเพื่อให้อุปกรณ์โปรแกรมมีขนาดเล็กลง ทำให้การทำงานของผู้ปฏิบัติงานมีความสะดวก มากขึ้น ยังผลให้เกิดการผิดพลาดในการทำงานต่ำ คำสั่งที่มีฟังก์ชันพิเศษเหล่านี้เรียกว่า ไชเกิล (Cycle Program) ซึ่งจะมีลักษณะการทำงานเทียบเท่ากับกลุ่มของบล็อกคำสั่ง ตัวอย่างเช่นการตัด เกลียว การตัดมุมเชิงลาด การเจาะที่มีการถอนดอกสว่านเพื่อคายเศษวัสดุที่เหลือจากการเจาะ

### 3.1.3 มาตรฐานโครงสร้างของบล็อกโปรแกรม

ผู้ปฏิบัติงานสามารถสร้างบล็อกโปรแกรม ภายนอกระบบเครื่องควบคุมเชิงเลขได้สองวิธีคือ

3.1.3.1 โดยใช้แถบกระดาษ วิธีนี้เป็นการสร้างบล็อกโปรแกรมด้วยการเจาะเป็นรหัสบน แถบกระดาษ ซึ่งใช้มาตั้งแต่ยุคเริ่มแรกของเครื่องควบคุมเชิงเลข เนื่องจากเทคโนโลยีทางด้าน หน่วยความจำ ตลอดจนอุปกรณ์เชื่อมต่อข้อมูลยังไม่เจริญรุดหน้าเหมือนในปัจจุบันจึงอาศัยรหัสที่ ถูกเจาะไว้บนแถบกระดาษต่อเนื่องกันเป็นบล็อกโปรแกรม แถบกระดาษที่เจาะรูเป็นรหัสนี้เปรียบ ได้กับหน่วยความจำแบบอ่านได้อย่างเดียวหรือ ROM (Read Only Memory)

3.1.3.2 การเก็บข้อมูลที่สร้างเป็นบล็อกโปรแกรมไว้บนระบบจัดเก็บข้อมูล ของเครื่อง คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล และทำการถ่ายข้อมูลจากหน่วยความจำหรือระบบจัดเก็บข้อมูลของเครื่อง คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลผ่านระบบเชื่อมต่อแบบอนุกรมชนิด RS-232 หรือ RS-358 เข้าสู่หน่วย ความจำของเครื่องควบคุมเชิงเลขแบบใช้คอมพิวเตอร์ วิธีนี้ได้ถูกใช้อย่างแพร่หลายในปัจจุบัน อย่างไรก็ดี วิธีทั้งสองที่กล่าวข้างต้นจำเป็นจะต้องมีมาตรฐานโครงสร้างของบล็อกโปรแกรมที่ แน่นนอน เพื่อให้โปรแกรมที่ถูกสร้างขึ้นสามารถเทียบเคียงหรือเข้ากันได้กับเครื่องควบคุมเชิงเลข แบบใช้คอมพิวเตอร์เครื่องอื่น ๆ มาตรฐานของรหัสของเครื่องควบคุมเชิงเลข และเครื่องควบคุม เชิงเลขแบบใช้คอมพิวเตอร์มี 2 ชนิดคือ

(1) EIA (Electrical Industrial Association)


(2) ISO (International Standard Organization)

ลักษณะมาตรฐานของรหัสทั้งสองนี้มีส่วนคล้ายคลึงกับรหัส ASCII (American Standard Code Information Interchange) ซึ่งประกอบด้วยอักษร 26 ตัว และสัญลักษณ์ต่าง ๆ รวม 128 รหัส ลักษณะโครงสร้างของโปรแกรมสำหรับมาตรฐานข้อมูลทั้งสอง (ISO และ EIA) ประกอบด้วยส่วน สำคัญเรียงตามลำดับ คือ


(1) Tape Start เป็นรหัสที่ใช้บอกให้ทราบถึงจุดเริ่มต้นของเส้นเทป รหัสนี้จะอยู่ตอนต้นของ เส้นเทป เมื่อเครื่องควบคุมเชิงเลขแบบใช้คอมพิวเตอร์อ่านพบรหัสนี้ครั้งแรก ก็จะถือว่า

เป็นจุดเริ่มต้นของเส้นเทพ และเมื่ออ่านพบในครั้งต่อไป จะถือว่าเป็นการสิ้นสุดของเส้นเทพ เครื่องควบคุมเชิงเลขแบบใช้คอมพิวเตอร์จะหยุดอ่านเส้นเทพทันที

- (2) Leader Section and Label Skip หมายถึงรหัสหรือข้อมูลต่าง ๆ ที่อาจเจาะรูไว้เพื่อความเข้าใจของผู้ปฏิบัติงาน ตัวอย่างเช่น การเจาะรูเป็นสัญลักษณ์บนหรือตัวอักษรเพื่อการดู มีใช้การอ่านเพื่อเป็นรหัสของโปรแกรมหลังจากรหัส Tape Start ดังกล่าวข้างต้น หลังจากสิ้นสุดส่วนของLeaderต่าง ๆ แล้วจะต้องปิดท้ายด้วยรหัส LF (Line Feed) สำหรับมาตรฐาน ISO หรือ CR (Carriage Return) สำหรับมาตรฐาน EIA เพื่อแสดงถึงขอบเขตของ Leader Section
- (3) Program Start คือสัญลักษณ์ที่บอกให้ทราบว่าเป็นจุดเริ่มต้นของบล็อกโปรแกรมแรก
- (4) Program Section หมายถึงโปรแกรมบนเส้นเทพที่อยู่ระหว่าง Program Start และ Program End ซึ่ง Program Section จะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับการเคลื่อนที่ของแกนเครื่องจักร และการเปิดปิดเครื่องจักร ข้อมูลของโปรแกรมบนเส้นเทพส่วนนี้ถือเป็นข้อมูล ที่มีความสำคัญต่อ CNC และจะเรียกส่วนของโปรแกรมบนเส้นเทพส่วนนี้ว่า Significant Section โดยจะ แตกต่างจากส่วนที่ CNC ไม่ได้ใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติคำสั่งหรือปฏิบัติงานต่อ CNC ซึ่งจะเรียกว่า Non-Significant ที่เป็นส่วนอำนวยความสะดวกสำหรับผู้ปฏิบัติงาน แต่จะไม่มีประโยชน์สำหรับการปฏิบัติงานหรือปฏิบัติคำสั่งของ CNC โดยตรงลักษณะโครงสร้างของ Program Section แสดงดังรูปที่ 3.7
- (5) Comment หมายถึงส่วนที่มีไว้สำหรับให้ผู้ปฏิบัติงานบันทึกรายละเอียดของโปรแกรมนั้น ๆ ว่าเป็นโปรแกรมอะไร ส่วนนี้จะไม่เกี่ยวข้องกับการทำงานของ CNC แต่อย่างใดและส่วนนี้จะอยู่ภายในเครื่องหมาย ( )
- (6) Program End แสดงจุดสิ้นสุดการทำงานของโปรแกรม ใช้สำหรับโปรแกรมบนเส้นเทพที่เป็นโปรแกรมหลักและโปรแกรมย่อย โดยที่บนเส้นเทพจะมีโครงสร้างเหมือนกันยกเว้นรหัสปิดท้ายบล็อกสุดท้ายของโปรแกรม จะใช้ M30 สำหรับโปรแกรมหลัก และใช้ M99 สำหรับโปรแกรมย่อย อย่างไรก็ตามในทางปฏิบัติ โปรแกรมหลักและโปรแกรมย่อยสามารถนำมารวมกันบนเส้นเทพเส้นเดียวกันได้ ซึ่งมีโครงสร้างดังรูปที่ 3.8
- (7) Tape End เป็นรหัสที่บอกให้ CNC หยุดการอ่านเส้นเทพ (ดูคำอธิบายในหัวข้อ Tape Start)



รูปที่ 3.7 รูปแสดงโครงสร้างของโปรแกรมบนเส้นเทปในส่วนของ Program Section




รูปที่ 3.8 รูปแสดงโครงสร้างโปรแกรมบนเส้นเทปที่มีการรวมโปรแกรมหลัก และโปรแกรมย่อยเข้าไว้ด้วยกัน

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

### 3.1.4 ชนิดของโปรแกรม

ลักษณะโปรแกรมบนเส้นเทปสามารถแบ่งออกได้เป็นสองลักษณะคือ

#### 3.1.4.1 โปรแกรมหลัก (Main Program) บนเส้นเทป มีโครงสร้างดังรูปที่ 3.9




รูปที่ 3.9 โปรแกรมหลัก


จากรูป แสดงถึงโครงสร้างของโปรแกรมตามมาตรฐาน EIA และ ISO มาตรฐาน ISO จะใช้สัญลักษณ์ ; และ % โดยที่สัญลักษณ์ % จะใช้ตอน Tape Start เพื่อแสดงว่าเป็นจุดเริ่มต้นของเส้นเทป และสัญลักษณ์ ; จะเป็นรหัสที่ใช้ขึ้นหน้าบล็อกคำสั่ง เพื่อแสดงถึงจุดเริ่มต้นของบล็อกโปรแกรมหรือส่วนที่ใช้เป็นบล็อกคำสั่ง ซึ่งอาจรวมถึง Comment ของโปรแกรมด้วย และเมื่อสิ้นสุดโปรแกรมคำสั่งทั้งหมดแล้วจะต้องตามด้วยสัญลักษณ์ ; อีกครั้งหนึ่ง และเมื่อพบสัญลักษณ์ % เข้าแสดงว่าเป็น Tape End สำหรับรหัส LF (LineFeed) จะใช้คั่นระหว่างบล็อกโปรแกรมแต่ละบล็อก ส่วนมาตรฐาน EIA จะใช้รหัส ER (End of Roll) สำหรับการเริ่มต้นและสิ้นสุดของเส้นเทป และใช้ ; สำหรับคั่นระหว่างบล็อกโปรแกรม

โดยทั่วไป ผู้ปฏิบัติงานจะใช้โปรแกรมหลักเป็นส่วนใหญ่ เนื่องจากเป็นส่วนที่สั่งให้เครื่องจักรทำงานตามขั้นตอนที่ต้องการ ส่วนฟังก์ชันการทำงานที่มีอยู่สามารถเรียกใช้จากโปรแกรมย่อย และเมื่อ CNC ทำงานตามโปรแกรมย่อยเรียบร้อยแล้ว จะกลับเข้าสู่การทำงานของโปรแกรมหลักโดยอัตโนมัติดังรูปที่ 3.10





รูปที่ 3.11 โปรแกรมย่อย




รูปที่ 3.12 ตัวอย่างข้อมูลการตัดเกลียวที่ใช้โปรแกรมหลักและโปรแกรมย่อย

ในกรณีที่ต้องการแก้ไขข้อมูลในโปรแกรมหลักหรือโปรแกรมย่อย ต้องกระทำโดยถ่ายข้อมูลจากเทปโปรแกรมไปสู่หน่วยความจำของ CNC จากนั้น CNC จะเริ่มอ่านโปรแกรมจากเส้นเทปเข้าสู่หน่วยความจำของ CNC การอ่านโปรแกรมจากเส้นเทปจะสิ้นสุดเมื่อพบรหัสสิ้นสุดโปรแกรม (%)


### 3.1.5 เส้นเทปและรหัสบนเส้นเทป

เส้นเทปและรหัสโปรแกรมบนเส้นเทปกระดาษที่กล่าวข้างต้น สามารถทำได้โดยการเจาะรูรหัสบนเส้นเทป รหัสบนเส้นเทปจะประกอบด้วย รหัสที่เป็นตัวเลข ตัวอักษร และสัญลักษณ์พิเศษต่าง ๆ ซึ่งที่พบเห็นอยู่เสมอคือ RS 244 และ RS 358 รูปที่ 3.13 แสดงถึงลักษณะของเส้นเทป



รูปที่ 3.13 ลักษณะของเส้นเทป

ลักษณะของเส้นเทปปกติจะมีขนาดมาตรฐานหน้าเทปวัดตามด้านหน้าประมาณ 25 มิลลิเมตร (มม.) ระยะรูเจาะรูต่อรู 2.5 มม. นิยมทำจากวัสดุประเภทกระดาษหรือไมลา (Mylar) ขึ้นอยู่กับลักษณะการใช้งานสำหรับงานที่ต้องมีการใช้เส้นเทปเดินโปรแกรมเข้าไปเข้ามาบ่อยครั้ง อาจใช้เทปที่ทำจากวัสดุไมลา สำหรับงานที่ใช้เทปเดินโปรแกรมเพียงชั่วคราวชั่วคราว เช่น ใช้ในการถ่ายโปรแกรมเข้าสู่หน่วยความจำของ CNC อาจใช้เพียงเทปกระดาษเพื่อลดค่าใช้จ่าย เส้นเทปจะแบ่งส่วนตามด้านหน้าได้ 9 ส่วน ซึ่ง 8 ส่วนใน 9 ส่วน ถูกออกแบบเปรียบได้เหมือนกับ แทร็ก (Track) ของเทปคาร์ตลิเทส่วนที่ 9 ถูกออกแบบให้ใช้เป็นร่องสำหรับขับเคลื่อนให้เส้นเทปเลื่อนไปขณะที่เครื่องอ่านเทปทำงานโดยหนามเดย ที่เรียกว่ารูกหนามเดย (Sprocket Hold) ซึ่งจะเป็นแนวแบ่งแทร็กทั้ง 8 แทร็ก ออกไว้ 2 ด้าน ซีกหนึ่งจะมี 5 แทร็ก อีกซีกหนึ่งของแนวรูกหนามเดยจะมี 3 แทร็ก ดังรูปที่ 3.14



รูปที่ 3.14 แสดงแทร็กและรูนามเคย


รหัสบนเส้นเทปแถวหนึ่ง (Row) จะแทนตัวอักษร (Character) ได้หนึ่งตัวอักษร ซึ่งมีความหมายดังนี้

1. ตัวอักษรใด ๆ 1 ตัวอักษร
2. ตัวเลขใด ๆ 1 หลัก (Digit)
3. เครื่องแสดงปริมาณคณิตศาสตร์ + หรือ -
4. สัญลักษณ์พิเศษ

เมื่อนำตัวอักษรมารวมกันเป็นกลุ่ม กลุ่มของตัวอักษร เรียกว่า คำ (word)

### 3.1.5.1 รหัสเทปแบบ RS-244

ลักษณะของรหัสเทปแบบ RS-244 จะประกอบด้วยแทร็ก ที่ใช้เป็นตัวบอกพริดี (Parity) ซึ่งเป็นแบบ "Odd Parity" อยู่ที่แทร็ก 5 RS-244 จะใช้รหัสแบบ BCD (Binary Coded Decimal) เรียงลำดับหนึ่งถึงเก้า (1-9) มี Binary Weight 1 2 4 8 ที่แทร็ก 1 2 3 4 ตามลำดับ แสดงดังรูปที่ 3.15



รูปที่ 3.15 Binary Weight 1 2 4 8 ที่แทร็ก 1 2 3 4

รูในแทร็กที่สองจะแสดงเพียงหมายเลข 2 เท่านั้น

รูในแทร็กที่สามจะแสดงเพียงหมายเลข 4 เท่านั้น

รูในแทร็กที่สี่จะแสดงเพียงหมายเลข 8 เท่านั้น


ตัวเลข 1 ถึง 9 จะได้จากการบวกกันของเลขในแต่ละแทร็ก สำหรับเลข 0 จะแสดงด้วยรหัสเจาะรูในแทร็กที่ 6 แทร็กเดียวเท่านั้น เพราะฉะนั้นรหัสตัวเลขที่ได้จากการรวมของตัวเลขของแทร็ก ต่าง ๆ แสดงได้ดังตารางที่ 3.1

Numeral	Binary Coded Decimal System	Track Punches	Track Punches	Parity Track
1	1	1		No
2	2	2		No
3	1+2	2 and 1	Yes	
4	4	3		No
5	4+1	3 and 1	Yes	
6	4+2	3 and 2	Yes	
7	4+2+1	3, 2 and 1	No	
8	8	4		No
9	8+1	4 and 1	Yes	
10	0	6		No

ตารางที่ 3.1 แสดงการเจาะรูรหัส


สามารถแสดงการเจาะรูเป็นลำดับตารางลงบนเส้นเทปได้ดังรูปที่ 3.16 ต่อไปนี้

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



รูปที่ 3.16 แสดงการเจาะรูเป็นตัวเลข 0-9 ลงบนเส้นเทป

แทร็กที่ 6 และ 7 ของเทปใช้เป็นคอมบิเนชัน (Combination) เพื่อใช้แสดงตัวอักษรตั้งแต่ A ถึง Z แสดงดังรูปที่ 3.17 สำหรับแทร็กที่ 8 จะเป็นแทร็กที่บอกการสิ้นสุดของบล็อก (End of Block) หรือ Carriage Return



รูปที่ 3.17 รูปแสดงเส้นเทปเจาะรูเข้ารหัส A-Z


เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

### 3.1.5.2 รหัสเทปแบบ RS-358

รหัสเทปแบบ RS-358 จะใช้ Parity แบบคู่ (Even Parity) ซึ่งจะแสดงในแทร็กที่ 8 รหัสตัวเลขที่ใช้ในระบบเทป RS-358 จะเป็นระบบ BCD เช่นเดียวกับ RS-244 คือแสดงรหัสการเจาะรูแทร็กที่ 1 2 3 และ 4 แทน Binary Weight 1 2 4 และ 8 ตามลำดับ รหัสเทปแบบ RS-358 จะแตกต่างกับรหัสเทป RS-244 ที่แทร็ก 5 6 8 แทร็กที่ 5 และ 6 ใช้ในการสร้าง คอมมิเนชันสำหรับรหัสตัวเลข ตัวอักษร และสัญลักษณ์พิเศษ แทร็กที่ 8 ใช้สำหรับแสดง Parity แบบคู่รหัสเทปแบบ RS-358 สามารถสร้างรหัสการเจาะรูของตัวเลข 0 ถึง 9 ได้ดังตารางที่ 3.2

Numeral	Binary Coded Decimal System	Track Punched	Parity Track Punched
0	0	5,6	No
1	1	1,5,6	Yes
2	2	2,5,6	Yes
3	2+1	1,2,5,6	No
4	4	3,5,6	Yes
5	4+1	1,3,5,6	No
6	4+2	2,3,5,6	No
7	4+2+1	1,2,3,5,6	Yes
8	8	4,5,6	Yes
9	8+1	1,4,5,6	No


ตารางที่ 3.2 รหัสการเจาะรูของตัวเลข 0 ถึง 9



รูปที่ 3.18 รหัสการเจาะรูของตัวเลข 0 ถึง 9




เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้




รูปที่ 3.19 แสดงการจัดบล็อกคำสั่งบนเส้นเทปแบบ RS-244

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
 ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้




รูปที่ 3.20 แสดงตัวอักษรที่ใช้เป็นฟังก์ชันต่างๆ แบบ RS-244




รูปที่ 3.21 แสดงการจัดบล็อกคำสั่งบนเส้นเทปแบบ RS-358

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



รูปที่ 3.22 แสดงตัวอักษรที่ใช้เป็นฟังก์ชันต่างๆ แบบ RS-358

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้




รูปที่ 3.23 แสดงการเจาะรูบนเส้นเทป

รหัสเทปแบบ RS-244 และ RS-358 เพื่อใช้แทนตัวอักษร ตัวเลข และสัญลักษณ์พิเศษ แสดงดังรูปที่ 3.24

### 3.1.6 ค่ากำหนดเชิงวิศวกรรมสำหรับ CNC (Machine Setup Data)

Machine Setup Data (MSD) เป็นค่าที่ใช้กำหนดพารามิเตอร์ (Parameter) ต่าง ๆ สำหรับ CNC เพื่อกำหนดขอบเขต (Limit) การทำงานสำหรับ CNC ให้เป็นไปตามเงื่อนไขของเครื่องจักร และระบบเชื่อมต่อภายนอก Machine Setup Data จะถูกป้อนโดยผู้ผลิตเครื่องจักรเกี่ยวกับ ลักษณะการเคลื่อนที่ของแกน กำหนดความเร็วในการเคลื่อนที่ กำหนดค่าความละเอียดของ ตำแหน่งการเคลื่อนที่ ค่าความผิดพลาดของอุปกรณ์ทางเครื่องจักรกล ตลอดจนค่าปรับเทียบ และ โคออดิเนทของเครื่องจักรตัวอย่างของ Machine Setup Data แสดงในตารางที่ 3.3



รูปที่ 3.24 รหัสเทปแบบ RS-244 และ RS-358 เพื่อใช้แทนตัวอักษร ตัวเลข และสัญลักษณ์พิเศษ

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

TABLE 1.  
MACHINE SETUP DATA FOR 1050MC

GROUP	ITEM	MSD CODE	WORDS TO BE SPECIFIED	DATA	DEFAULT CONDITION (USED BY CONTROL IF NOT SPECIFIED)	SOFTWARE REVISION LEVEL
Control Setup (L11xx)	Letter Address Assignment	L1101	x _ _ , y _ _	x - Selects the letter code. (See Table 2.) y - Selects the function. (See Table 3.)	See Table 3.  NOTE: If it is required to change the letter address for the x, y, or z axes, see note 1, page 26.	A5
	Linear Feedback Gearing	L1102	m and axis letter(s) m_ and axis letter(s)	m = 0 - feedback units - INCH m ≠ 0 - feedback units - MM Axis letter(s) and feedback gearing ratio in inches (MM) per rev x 1000 NOTE: All linear axes must specify the same feedback ratio if they are to produce circular arcs.	All axes 0.1 inch/rev. (m0x100y100z100) If the above default is changed, see note 6, page 19.  L1102 x100 y100 z100 m0	A5
	Rotary Feedback Gearing	L1103	m_ and axis letter(s)	1. Degree Rotary Axis letter(s) and feedback gearing ratio in degrees per rev x 1000 m = 0 for 360° rollover m ≠ 0 - Decimal degrees 2. Decimal Parts Rotary Axis letter(s) and zero.	No rotary axis	A5
	Format	L1104	x _ _ , y _ _	x - Selects letter. (See Table 2.) y - No. of digits required. (1st digit - Metric) (2nd digit - Inch) To eliminate a selected letter for part program purposes, see note 2, page 26.	7 digits for all axes and integrands (Inch or Metric) 7 digits for r plane (Inch or Metric) 2 digits for spindle word 2 digits for tool word 5 digits for feedrate word 4 digits for sequence number word All other functions are assumed to have 2-digit words.	A5
	Display Content and Order Selection	L1105	x _ _ , y _ _	x - Selects letter. (See Table 2.) y - Selects display position. (See Table 4.) To eliminate display position selected by 'y' word, see note, page 26.	See Table 4.	A5

(Continued)

ตารางที่ 3.3 ค่ากำหนดเชิงวิศวกรรมสำหรับ CNC

TABLE 1. (CONT'D)

GROUP	ITEM	MSD CODE	WORDS TO BE SPECIFIED	DATA	DEFAULT CONDITION (USED BY CONTROL IF NOT SPECIFIED)	SOFTWARE REVISION LEVEL
Control Initialization (L12xx)	Miscellaneous Control Functions	L1201	x, y, m	m = 0 - Disable function m ≠ 0 - Enable function x - 'word' y - 'bit' (See Table 5 for 'word' and 'bit')	Cutter Comp. are speed change. M06 initiates tool change retract. MFO not active in traverse. L1201 x1 y4 m1 L1201 x1 y6 m1 L1201 x1 y9 m1	B5 A5
		L1202	g, _	g17-xy/g18-xx/g19-yz g40-g42 - Cutter Comp. g55-59 - Canned Cycle Aids g70 - Inch/71 - Metric g90 - Absolute g91 - Incremental g93 - I/T; 94 - IPM; g95 - IPR Any valid g code except g40-42 and g17-19.	L1202 g17 L1202 g40 L1202 g57 (z axis) L1202 g70 L1202 g90 L1202 g94 L1203 g00 L1203 g80	A5
	Initial g codes Control Clear (Clear P, m02, m30)	L1203	g, _	Any valid g code except g40-42 and g17-19.		A5
	G80 Cancels Contouring Mode	L1204	m	m = 0 - NO m ≠ 0 - YES	No L1204 m0	A5
	Any g code Cancels Canned Cycles	L1205	m	m = 0 - NO m ≠ 0 - YES	No L1205 m0	A5
	Number of Block Buffers	L1206	x, _	Number of block buffers (3 - 127) See note 4, page 19.	8 L1206 x8	A5
	BCD Output Strobe Times	L1207	x, y, _	x - Strobe time in millisecc y - Time preceding and following strobe in millisecc. Refer to GEK-71807, Machine Interface.	50/70/50 millisecc L1207 x70 y50	A5
	Number of Fixture Offsets	L1208	x, _	Number of offsets (1 - 96) See note 4, page 19.	16 L1208 x16	A5
	Message Translation	L1209	x, y, (...)	x - Message number y - Message table where 0 = Standard table 1 = Custom table (...) - Message Literal	Not applicable	B6
	Number of Tool Offsets	L1210	x, _	Number of offsets (1 - 96) See note 4, page 19.	64 L1210 x64	A5

(Continued)

## ตารางที่ 3.3 ค่ากำหนดเชิงวิศวกรรมสำหรับ CNC (ต่อ)

TABLE 1. (CONT'D)

GROUP	ITEM	MSD CODE	WORDS TO BE SPECIFIED	DATA	DEFAULT CONDITION (USED BY CONTROL IF NOT SPECIFIED)	SOFTWARE REVISION LEVEL
Control Initialization L12xx (Continued)	Number of Axes with Fixture Offsets	L1211	x_	Number of axes (1 - 3) Offsets are applied to axes No. 1 through 3 in sequence.	3 L1211 x3	A5
	EIA Contouring Arc Direction	L1212	x_, y_, z_	Non-EIA (x, y, z) = 0 EIA (x, y, z) ≠ 0 See note 7, page 19.	EIA - all planes L1212 x1 y1 z1 x - g17 plane y - g18 plane z - g19 plane	A5
	Omit Zeros Programming	L1213	m_	m = 0 - Omit leading zeros m ≠ 0 - Omit trailing zeros	Omit trailing zeros L1213 m1	A5
	Decimal Point Programming	L1214	m_	m = 0 - NO m ≠ 0 - YES Selecting decimal point overrides omit trailing zeros/omit leading zeros on axis, feed, and reference plane words.	Yes L1214 m1	A5
	Tool Change Retract Axis(s)	L1215	Selected axis letter(s)	Axis letter(s) and a digit 0 through 3 See note 6, page 19.	z axis L1215 z0	A5
	Number of Digits in Offset Dimensions	L1216	y_ _	Number of digits for tool and fixture offsets. 1st digit - Metric 2nd digit - Inch	6 digits - Inch/Metric L1216 y66	A5
	Axes Required to be Referenced Before Cycle Start	L1217	Selected axis letter(s) _ _ m_	m = 0 Reference Zero not required. m ≠ 0 Reference Zero required. Axis letter and any non-zero digit. See note 4, page 19.	Reference zero required on all axes. L1217 x1 m1 L1217 y1 m1 L1217 z1 m1	A5
	Spindle Output Voltage Polarity (Used Only for D/A Spindle Option)	L1218	x_, y_	(+1 = + polarity; -1 = - polarity) x - Specifies cw polarity. y - Specifies ccw polarity.	Clockwise - plus Counterclockwise - minus L1218 x1 y-1	A5
	Spindle Creep Speeds (Used Only for D/A Spindle Option)	L1219	s_ _ _ 3 or 4 digits as specified by L1104	The first digit after the s selects the gear range. The succeeding digits select the creep speed for that gear range as a percent of maximum speed.	Creep speed is 5% of maximum for all ranges. L1219 s105 - 3 digit 's' L1219 s1050 - 4 digit 's'	A5

(Continued)

## ตารางที่ 3.3 ค่ากำหนดเชิงวิศวกรรมสำหรับ CNC (ต่อ)

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

TABLE 1. (CONT'D)

GROUP	ITEM	MSD CODE	WORDS TO BE SPECIFIED	DATA	DEFAULT CONDITION (USED BY CONTROL IF NOT SPECIFIED)	SOFTWARE REVISION LEVEL	
Control Initialization L12xx (Continued)	Spindle Speed Override (SSO) Potentiometer maximum. USED ONLY FOR D/A SPINDLE OPTION	L1220	x _ _ _	x100 = Maximum DA voltage at 100% x120 = Maximum DA voltage at 120%	120% (BCD spindle is assumed.)	A5	
	Custom Variables Single Word	L1221	x _ _ , y _ _ , or z _ _	x - Specifies a particular block of variables. y - Specifies a particular variable in the selected block. z - Specifies the data to be stored in the selected variable. NOTE: Refer to the description of custom features (if supplied) for detailed information on the use of custom variables.	No custom variables. These MSD codes are used for custom features only.	A5	
	Custom Variables Double Word. Used for Custom Controls only. Instructions from factory when required.	L1222					
	Input Filter Complementing. Used to invert switch inputs from standard interface defined in 44C285863.	L1223	m _ , x _ , y _ _	m = 0 - Clear complementing bit. m ≠ 0 - Set Complementing bit. x - Word y - Bit (See reference sheets 042, 043, and 044 of 44C285863; also, see Table 7.)	See elementary Ref. Sh. 042 - Inputs See elementary Ref. Sh. 043 - Outputs NOTE: The complementing bit has to be set in order to invert the sense of the selected input or output.	A5	
	Output Driver Complementing. Used to invert outputs from standard interface defined in 44C285863.	L1224					
	Number of Spindle Gear Ranges	L1225	g _	g specifies the number of required gear ranges (1-4).	USED ONLY FOR DIRECT RPM OPTION One L1225 g1	A5	
	Spindle RPM per Gear Range (Normal)	L1226	g _ , x _ _ _ and z _ _ _ _ All 4 letters must be programmed in the same block.	g - Gear Range x - Minimum programmable RPM for this range. y - Maximum programmable RPM for this range. z - Spindle RPM when full DA voltage is output.	USED FOR DIRECT RPM OPTION ONLY This table is selected by default or through programming m41 in the part program tape. Maximum RPM is 9999 rpm.	A5	

(Continued)

## ตารางที่ 3.3 ค่ากำหนดเชิงวิศวกรรมสำหรับ CNC (ต่อ)

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

TABLE 1. (CONT'D)

GROUP	ITEM	MSD CODE	WORDS TO BE SPECIFIED	DATA	DEFAULT CONDITION (USED BY CONTROL IF NOT SPECIFIED)	SOFTWARE REVISION LEVEL
Control Initialization L12xx (Continued)	Spindle RPM per Gear Range (Alternate)	L1227	E, x, y, z All 4 letters must be programmed in the same block.	(Same as L1226) Note: Since all L1226 data will also go into the L1227 table, the L1227 blocks must not precede L1226 blocks.	USED ONLY FOR DIRECT RPM OPTION This table is selected by m42 in the part program tape.	A5
	Punch Rate Selection for ASR port (Punch, TermiNet*)	L1228	x	x0 - 10 CPS x1 - 15/30 CPS x2 - 60 CPS x3 - 120/240 CPS	10 CPS L1228 x0	B6
	Number of Part Programs and Subroutines	L1229	x	x - Maximum total number of Part Programs and Subroutines required. See note 4, page 19.	x10 - Normal x20 - If Subroutine option is present L1229 x10 or L1229 x20	B6
	RS232 Communication Option N/C I. D. No.	L1230	(Eight Characters)	Customer N/C Identification Number	GE 1050MC	B7
	Spindle Growth Axis Selection	L1231	x	Punch Press only, see GEK-25312 for details. x - Axis Number (0-5)	No spindle growth	B6 B9
	Custom Machine Setup Data Code	L1233		Note: Refer to the description of custom features (if supplied) for detailed use of this Machine Setup Data Code.	No custom software. Used only for custom features	B9
	Jog Pushbutton and Direction Assignment	L1234	x, y	x - Pushbutton Select y - Function Select See page 29.	Used for 1050CCM Control only, see page 29.	B9
	Switchable Plane Contouring Axis Selection	L1235	x	x1 - Axes 2, 3, and 4 x2 - Axes 1, 3, and 4 x3 - Axes 1, 2, and 4	Axes 1, 2, and 3	B9

\*Trademark of General Electric Co., USA

## ตารางที่ 3.3 ค่ากำหนดเชิงวิศวกรรมสำหรับ CNC (ต่อ)

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

TABLE 1. (CONT'D)

GROUP	ITEM	MSD CODE	WORDS TO BE SPECIFIED	DATA	DEFAULT CONDITION (USED BY CONTROL IF NOT SPECIFIED)	SOFTWARE REVISION LEVEL
Feed, Traverse and Jog Rates (L13xx)	Low Jog/ Incremental Feed Rate	L1301	f and any axis letter	The required rate for any axis may be selected by specifying an axis letter(s) and any non-zero digit together with f and the required rate in system feedback units. See notes 2 and 5, page 19.	10 ipm - All linear axes - .1 inch gearing L1301 f1000 x1 y1 z1 200 mm/m - All linear axes - 2 mm gearing L1301 f2000 x1 y1 z1	A5
		L1302				
	Traverse Rate	L1305		Notes: x = Vector traverse rate of any or all axes, if vector traverse mode is selected by MSD code L1201.	2 mpm - All linear axes - 2 mm gearing L1302 f20000 x1 y1 z1 300 ipm - All linear axes - .1 inch gearing L1305 f30000 x1 y1 z1	A5
		L1307	4	The rate is specified in system feedback units. (f24999 maximum for 0.1 inch and 1 mm gearing. f49999 maximum for 0.2 inch and 2 mm gearing.) See notes 2 and 5, page 19.	6 mpm - All linear axes - 2 mm gearing L1305 f60000 x1 y1 z1 100 ipm - .1 inch gearing L1307 f10000 2 mpm - 2mm gearing L1307 f20000	A5
Feed Word for Traverse Select		L1308	f	The feed word is specified in system feedback units. See notes 2 and 5, page 19. (Traverse rate obtained when f is greater than specified feed word.)	f80000 or greater will force traverse rate. L1308 f80000	A5

(Continued)

## ตารางที่ 3.3 ค่ากำหนดเชิงวิศวกรรมสำหรับ CNC (ต่อ)

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

TABLE 1. (CONT'D)

GROUP	ITEM	MSD CODE	WORDS TO BE SPECIFIED	DATA	DEFAULT CONDITION (USED BY CONTROL IF NOT SPECIFIED)	SOFTWARE REVISION LEVEL
Position Loop Data (L14xx)	In-Position Zone	L1401	Axis letter(s)	The distances are specified in system feedback units. See notes 2 and 5, page 19.	.002 inch - all axes (.1 inch) L1401 x20 y20 z20 .04 mm - all axes (2 mm) L1401 x40 y40 z40	MAXIMUM VALUES 0.025 inch A5
		L1402	Error Limit		.4 inch - all axes (.1 inch) L1402 x4000 y4000 z4000 8 mm - all axes (2 mm) L1402 x8000 y8000 z8000	3.0 inches 60 mm A5
	L1403	Out-of-Sync		.5 inch - all axes (.1 inch) L1402 x5000 y5000 z5000 10 mm - all axes (2 mm) L1402 x10000 y10000 z10000	3.0 inches 60 mm A5	
	In-Position Settling Time	L1408	x, y, z	Settling Time in milliseconds	100 milliseconds L1408 x100	A5
Axis Reference Data (L15xx)	Backlash Takeup (Unidirectional Approach)	L1409	Axis letter(s)	+ or - for final approach direction and amount of backlash in system feedback units. Functional in Traverse only. See notes 2 and 5, page 19.	-0.01 inch for x and y with 0.1 inch gearing L1409 x-100 y-100 -0.2 mm for x and y with 2 mm gearing L1409 x-200 y-200	A5
		L1410	Axis letter(s)	Rotary Index Table	No indexing axes.	A5
Axis Reference Data (L15xx)	Reference Direction	L1501	Axis letter(s)	+ or - and any non-zero digit	Minus - All axes L1501 x-1 y-1 z-1	A5
	Reference Position	L1502	Axis letter(s)	+ or - and position value specified in the units (Inch/mm) selected for power-up.	Zero - All axes L1502 x0 y0 z0	A5
	Reference Rate	L1503	f and axis letter(s)	The required rate for any axis specified by axis letter(s) and any non-zero digit together with f and required rate in system feedback units. See notes 2 and 5, page 19.	100 ipm - All linear axes - .1 inch gearing L1503 f10000 x1 y1 z1 2 mpm - All linear axes - 2 mm gearing L1503 f20000 x1 y1 z1	A5

(Continued)

### ตารางที่ 3.3 ค่ากำหนดเชิงวิศวกรรมสำหรับ CNC (ต่อ)

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

TABLE 1. (CONT'D)

GROUP	ITEM	MSD CODE	WORDS TO BE SPECIFIED	DATA	DEFAULT CONDITION (USED BY CONTROL IF NOT SPECIFIED)	SOFTWARE REVISION LEVEL
Position Data (L16xx)	Negative End of Travel	L1601	Axis letter(s)	+ or - and position value in system feedback units. See notes 2 and 5, page 19.	None	A5
	Positive End of Travel	L1602			None	A5
	Primary Tool Change Retract and Emergency Retract points.	L1603	Axis letter(s)	+ or - and position value in system feedback units. See notes 2 and 5, page 19.	Zero	A5
	Secondary Tool Change Retract Point	L1604		*L1604 need not be programmed if not required, but if required, L1604 must be programmed after L1603.	Machine Interface for the 1050MC Control, refer to GEK-71607, for use of this function.	
Leadscrew Error Compensation (L18xx)	Calibration Interval	L1801	Axis letter	Distance between correction points (must be the same for all axes).	None	A5
	Initialize Axis Calibration Table	L1802	Axis letter	Axis letter and zero. See note B, page 24.	None	A5
	Measuring Device Offset	L1803	Axis letter and 'K'	Axis letter - Measuring Device Offset. K = Position Preset for measuring device. See note D, page 24.	Zero	A5
	Calibration Value (Commanded Position vs. Actual Position)	L1804	Axis letter and 'K'	Axis letter = Calibration Position. K = Actual Position. See note D, page 24.	None	A5
	Calibration Value (Position Error)	L1805	Axis letter and 'K'	Axis letter = Calibration Position. K = Position Error. NOTE: Position Error must not be greater than $\pm 0.0127$ inch (0.254 mm).	None	A5
	End of Axis Calibration Table	L1806	None	L1806 is used to terminate the calibration table for each axis.	None	A5
	Cancel all Leadscrew Compensation Data	L1807	None	L1807 is used to cancel all previous leadscrew compensation data. See note C, page 24.	None	A5

(Continued)

### ตารางที่ 3.3 ค่ากำหนดเชิงวิศวกรรมสำหรับ CNC (ต่อ)

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

TABLE 1. (CONT'D)

GROUP	ITEM	MSD CODE	WORDS TO BE SPECIFIED	DATA	DEFAULT CONDITION (USED BY CONTROL IF NOT SPECIFIED)	SOFTWARE REVISION LEVEL	
PCI Data L2xxx  See GEK-71616 Software Section for a more com- plete descrip- tion.	Start	L2000	None		L2000 is required.	A5	
	Begin Input Buffer Word	L2001	None		Input buffer words are counted; 10 words total.	A5	
	Begin Output Buffer Word	L2002	None		Output buffer words are counted; 8 words total.	A5	
	Start PCI Solving	L2003	None		L2004 starts solving after loading.	A5	
	Start of PCI Load	L2004	m-		m0 - Clear ladder.	A5	
	Message	L2005	x--		x - Message number 1 - 16 Message in parentheses (up to 32 characters)	A5	
	Strobe Sweeps	L2006	x-		x - Number of PCI solution sweeps	A5	
	Input Image	L21nn	xbb (hhhh)		nn - Input image word 00 01, ..., 09 bb - Bit number in image word (00 - 15) hhhh - Mask of bits in input buffer. (0000 - ffff)	bb can specify the first of several bits. For example, L2104 x00 (ffff) specifies all 16 bits in input image 4 (1F #3 U).	A5
	Output Image	L22nn	xbb (hhhh)		nn - Output image word bb - Bit number in image hhhh - Buffer bit mask		A5
	Software Relay	L23mm	xbb (hhhh)		nn - SR image word bb - Bit number hhhh - Buffer bit mask		A5

### ตารางที่ 3.3 ค่ากำหนดเชิงวิศวกรรมสำหรับ CNC (ต่อ)

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

### 3.1.7 การวิเคราะห์ความผิดพลาด (Fault Analysis)

เป็นผลจากค่ากำหนดของ Machine Setup Data เมื่อมีข้อผิดพลาดจากค่ากำหนด หน่วยคอมพิวเตอร์กลางจะทำการตรวจสอบ โดยการแสดงหมวดของการผิดพลาดให้ผู้ปฏิบัติงานทราบถึงสาเหตุของการผิดพลาดเหล่านั้น ข้อผิดพลาดที่กล่าวถึงแบ่งออกเป็นสองสาเหตุคือ

1. ข้อผิดพลาดที่เกิดจากผู้ปฏิบัติงานได้แก่ ค่ากำหนดในโปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับการคำนวณ ตัวอย่าง เช่น ค่าที่กำหนดจุดเริ่มต้นและจุดสุดท้ายของส่วนโค้งไม่สัมพันธ์กับจุดศูนย์กลางความโค้ง เป็นต้น

2. ข้อผิดพลาดที่เกิดจากอุปกรณ์ภายนอกได้แก่ การคำนวณของคอมพิวเตอร์กลางผิดพลาดซึ่งสาเหตุเกิดจากตำแหน่งของแกนเครื่องจักร ความเร็วในการเคลื่อนที่เร็วเกินไป หรือเกิดการผิดพลาดของระบบขับแกนเครื่องจักร เป็นต้น ข้อผิดพลาดในส่วนนี้คอมพิวเตอร์กลางจะรับข้อมูลแบบตรวจจากระบบเชื่อมต่อภายนอก

ข้อผิดพลาดที่เกิดจากสาเหตุดังที่กล่าวมาแล้วนี้ จะมีความซับซ้อนมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับระบบกลไกของเครื่องจักร กล่าวคือ ถ้ากลไกของเครื่องจักรมีระบบที่ซับซ้อน ระบบป้องกันหรือระบบไฟฟ้าควบคุมจะมีความยุ่งยากตามไปด้วย ดังนั้นในการหาข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นขณะที่เครื่องจักรทำงานในส่วนของความผิดพลาด ว่าจะเป็นส่วนที่จะหยุดอุปกรณ์ภายนอกขึ้นอยู่กับสาเหตุของข้อผิดพลาด ตัวอย่างเช่นข้อผิดพลาดที่เกิดจากการคำนวณคอมพิวเตอร์กลาง จะยุติการเคลื่อนที่ของแกนเครื่องจักรในขั้นตอนของโปรแกรมส่วนนั้น ถ้าข้อผิดพลาดเกิดจากแกนเครื่องจักรไม่สามารถควบคุมได้ คอมพิวเตอร์กลางจะตัดระบบไฟฟ้าหลักเพื่อหยุดการทำงานของเครื่องจักรนั้น พร้อมแสดงรหัสหรือเหตุของการผิดพลาดด้วยสัญญาณหรือข้อความบนหน้าปัทม์ของ CNC เป็นต้น

## 3.2 หน่วยอินพุทเอาต์พุทพื้นฐาน

เป็นหน่วยที่ใช้ในการเชื่อมต่อกับระบบภายนอก สามารถแบ่งออกได้เป็นสองส่วนคือ

3.2.1 หน่วยเชื่อมต่อทางข้อมูล ได้แก่หน่วยที่ใช้ในการส่งผ่านข้อมูลจากภายนอกเข้าสู่คอมพิวเตอร์กลางหรือจากส่วนของคอมพิวเตอร์กลางออกสู่ระบบภายนอกอันได้แก่ เครื่องอ่านเทปโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลหรือ Work Station ที่ใช้ในการออกแบบรูปทรงของชิ้นงาน และส่งข้อมูลให้กับคอมพิวเตอร์กลางแบบ DNC (Direct Numerical Control) ซึ่งการเชื่อมต่อข้อมูลที่พบเห็นมักจะเป็นแบบอนุกรม เนื่องจากต้องการลดความยุ่งยากสำหรับผู้ใช้งาน

3.2.2 หน่วยเชื่อมต่อนับอินพุทเอาต์พุทกับไฟฟ้าควบคุม ระบบเชื่อมต่อนับอินพุทจะรับแรงดันไฟฟ้าจากระบบไฟฟ้าควบคุมภายนอกด้วยระดับแรงดันไฟฟ้า 24 โวลต์ แบบตรรก ระบบเชื่อมต่อเอาต์พุทจะเชื่อมต่อกับส่วนอินพุทของระบบไฟฟ้าควบคุม ระบบเชื่อมต่อแบบเอาต์พุทโดยปกติจะเป็นหน้าสัมผัสซึ่งสามารถรับแรงดันได้สูง หรือเป็นทรานซิสเตอร์ เพื่อจะนำเอาต์พุทต่อกับรีเลย์ ในกรณีที่ต้องการเชื่อมต่อกับระบบไฟฟ้าควบคุมที่มีแรงดันสูง ลักษณะระบบเชื่อมต่อเอาต์พุทจะให้ระดับสัญญาณแบบตรรก ตัวอย่างการใช้งานของหน่วยอินพุทเอาต์พุทพื้นฐานที่ใช้ในเครื่องควบคุม

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า

ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้คัดลอกเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

กรณีที่ต้องการเชื่อมต่อกับระบบไฟฟ้าควบคุมที่มีแรงดันสูง ลักษณะระบบเชื่อมต่อเอาต์พุตจะให้ระดับสัญญาณแบบตรรกะ ตัวอย่างการใช้งานของหน่วยอินพุตเอาต์พุตพื้นฐานที่ใช้ในเครื่องควบคุมเชิงเลขแสดงได้ดังตารางที่ 3.4

(Table 1. PCI Inputs for 1050MC Standard Using Suggested MSD Tape - Continued from page 12)

PCI INPUT NUMBER	1050 SIGNAL	COMMENTS
65I 66I 67I 68I 69I 70I 71I 72I	OMA21 Least significant OMA22 OMA24 OMA28 OMA11 M code BCD OMA12 OMA14 OMA18 Most significant	
73I 74I 75I 76I 77I 78I 79I 80I 81I 82I 83I 84I 85I 86I 87I 88I 89I 90I 91I 92I	OTA21 Least significant OTA22 OTA24 OTA28 OTA11 T code BCD OTA12 OTA14 OTA18 Most significant OSA21 Least significant OSA22 OSA24 OSA28 OSA11 S code BCD OSA12 OSA14 OSA18 Most significant OMSTRO M strobe OSSTRO S strobe OTSTRO T strobe OMSTOP M stop pulse	Set for 150 ms after m00, m02, or m30 stop is initiated (after motion in same block is complete).
93I	OSPDLR Spindle reverse or stop	Set when z point is reached for g84 or g88 cycle. Cleared when z feedback to r is complete.
94I	OG84 G84 active	Set when g84 canned cycle is active.
95I	O83FED G83 feed	Set when z axis is feeding to z for g83 cycle. May be used to run customer timer which initiates g83 retract.
96I (1050MC)	OGOTOZ Go to z	Set when z axis is feeding from r to z for g80 series canned cycles.
96I (1050P)	OPTCLM Part clamps output	Set by Control when part clamps should be released

### ตารางที่ 3.4 หน่วยอินพุตเอาต์พุตพื้นฐานที่ใช้ในเครื่องควบคุมเชิงเลข

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

(Table 1. PCI Inputs for 1050MC Standard Using Suggested MSD Tape - Continued from page 13)

PCI INPUT NUMBER	1050 SIGNAL	COMMENTS	
97I 98I 99I 100I	1050MC IXRLS IYRLS IZRLS I4RLS	XREF LS YREF LS ZREF LS 4REF LS	Set while on a Reference Zero limit switch.
100I	1050P IHDDWN		Head cycle set while Head Off Top In progress
101I	1050MC I5RLS	5REF LS	
101I 102I	1050P IHDCPT OPCIS1		Head cycle clear while Head On Top complete. PCI spare Input 1 from executive.
103I	IRUN	RUN	Reset state indicates E-Stop or limit switch open.
104I	OLTCS	CYCLE START	Set while Cycle Start light is on.
105I	OLTFH	FEED HOLD	Set while Feed Hold light is on.
106I	O82DWL	G82 DWELL	Set when z point is reached in g82 or g89 cycle. Starts dwell.
107I 108I	OTAPE OMANUAL	TAPE MANUAL	Set when in Auto mode or Single mode. Set when in Manual mode.
109I	1050MC O86MIL	G86 MILL	Sets on first to z cycle in g86. Clears on g00 or g80.
109I	1050P OCYCHD	CYCLE HEAD	Sets when Head Cycle output is active.
110I	1050MC O87ATZ	G86 at z	Set when z point is reached in g87 WEB drilling cycle.
110I	1050P OAUTO	AUTO MODE selected	Set when in Auto mode.
111I	1050MC OZ FEED	Z FEEDING	Set when z is feeding up or down in canned cycles.
111I	1050P ORPCLM	REPOSITION CLAMPS	Set to apply Reposition clamps.
112I	1050MC OCONTR	CONTOUR ACTIVE	Set when Contouring mode (g01, g02, g03) is active.
113I	1050MC O1CLMP	CLAMP X	Set state signals that axis should be clamped.
113I	1050P OALLIP	ALL IN POSITION	Set when all axes are in position.
114I	02CLMP	CLAMP Y	
115I	03CLMP	CLAMP Z	
116I	04CLMP	CLAMP 4th	
117I	05CLMP	CLAMP 5th	
118I	OPCIS2		PCI spare Input 2 from executive.
119I 120I 121I	OCUST1 OCUST2 OCUST3		PCI inputs available as custom features. (Available as output drivers as in standard controls).
122I	OCLRC	CLEAR	Set for at least 100MS when clear pushbutton or power up.
123I	STSTM	TEST	Set when in Test mode.
124I	SEMRA	EMERG RETRACT	Set during emergency retract.
125I	STCRA	TOOL RETRACT	Set during tool change retract.
126I	SPU	POWER UP	Changes to set state at end of power up.
127I	SBO	BYPASS OVERRIDE	Set when MFO and spindle speeds are forced to 100%
128I	JUMPER		

### ตารางที่ 3.4 หน่วยอินพุทเอาต์พุทพื้นฐานที่ใช้ในเครื่องควบคุมเชิงเลข (ต่อ)

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า

ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามทำซ้ำโดยไม่ขออนุญาต และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

(Table 2. PCI Outputs for 1050MC Standard Using Suggested MSD Tape - Continued from page 17)

PCI OUTPUT NUMBER	1050 SIGNAL	COMMENTS
65PO		
66PO 67PO 68PO 69PO	OUTPUT 1-08 OUTPUT 1-09 OUTPUT 1-10 OUTPUT 1-14	Wired spares. Do not use.
70PO 71PO 72PO 73PO 74PO	1050MC	
74PO	1050P	Reserved for internal use. Do not use.
75PO 76PO 77PO	I CUST 1 I CUST 2 I CUST 3	PCI inputs for custom controls.
78PO 79PO 80PO	SOPT 1 SOPT 2 SOPT 3	Spindle creep. Spindle clockwise. } For D/A spindle. Spindle counterclockwise.
81PO 82PO 83PO 84PO 85PO 86PO	SINH B1 MOTION INH x SINH B2 MOTION INH y SINH B3 MOTION INH z SINH B4 MOTION INH h SINH B5 MOTION INH 5 SINH B6 MOTION INH 6	Set this bit to inhibit the axis.
81PO 82PO 83PO 84PO 85PO 86PO	1050P	
87PO	SITRF TRANSFER INH	Set this bit to inhibit transfer (also an IF).
88PO	SFHL FEED HOLD LATCH	Sets feed hold; must be cleared to release feed hold. (Also an IF.)
89PO	1050MC IDWCPT DWELL COMPLETE	Clear this bit to indicate dwell is complete in g82, g89.
89PO	1050P ICYCTL HEAD CYCLE INITIATE	Set bit to initiate head cycle in the Single mode.
90PO	1050MC ISREVD SPINDLE REVERSED SPINDLE STOPPED	Set this bit to indicate spindle is reversed in g84 or reversed in g88.
90PO	1050P IHICYCL INHIBIT HEAD CYCLE	Set bit to inhibit the Head cycle.
91PO	SG83RI G83 RETRACT	Clear this bit to retract z to r in g83.
92PO	ITCRI1 TOOL CHG RET 1	Set this bit to initiate a tool change retract.
93PO	IPCIS1	PCI spare output 1 to executive.
94PO 95PO 96PO	IACYS AUX CYCLE START SPECS PCI E-STOP IPCIS2	Set this bit to initiate cycle start. Set this bit to initiate emergency stop. PCI spare output 2 to executive.

### ตารางที่ 3.4 หน่วยอินพุทเอาต์พุตพื้นฐานที่ใช้ในเครื่องควบคุมเชิงเลข (ต่อ)

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า

ไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในข้อมูลและข้อความข้างต้นไว้เป็นข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้น

(Table 2. PCI Outputs for 1050MC Standard Using Suggested MSD Tape - Continued from page 18)

PCI OUTPUT NUMBER	1050 SIGNAL	COMMENTS
97PO		
98PO	18	ODI32*1 ELEMENT NUMBER
99PO 1050MC		
99PO 1050P		NOT WIRED
100PO	20	ODI32 ELEMENT NUMBER
101PO	21	
102PO	22	
103PO	23	
104PO	24	
105PO	25	
106PO	26	
107PO	27	
108PO		ODI32*1 28-30 are used for customer software. These are wired to 18TP and cannot be set from the PCI.
109PO		
110PO		
111PO	31	ODI32*1 ELEMENT NUMBER
112PO	32	
113PO	1	Message 1  Set 113PO to display and queue PCI message 1, 114PO for message 2, etc. Message texts are stored by MSD. The message stays queued until the corresponding PO is cleared by the PCI.
114PO	2	
115PO	3	
116PO	4	
117PO	5	
118PO	6	
119PO	7	
120PO	8	
121PO	9	
122PO	10	
123PO	11	
124FO	12	
125FO	13	
126FO	14	
127PO	15	
128PO	16	

ตารางที่ 3.4 หน่วยอินพุทเอาต์พุทพื้นฐานที่ใช้ในเครื่องควบคุมเชิงเลข (ต่อ)

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

### 3.3 หน่วยคอนโซล

คือหน่วยที่ใช้ในการเชื่อมต่อระหว่างหน่วยคอมพิวเตอร์กลางและผู้ปฏิบัติงาน เพื่อจะรับคำสั่งบล็อกโปรแกรมจากภายนอกเข้าสู่หน่วยความจำของหน่วยคอมพิวเตอร์กลาง หรือการอ่านค่าสถานะภายในตลอดจนคำสั่งต่าง ๆ ที่ถูกป้อนเข้าไปเพื่อทำการตรวจสอบแก้ไขทางจอภาพ หรือหลอดไฟแสดงรหัสแบบตัวเลขและตัวอักษร หน่วยคอนโซลสามารถแบ่งหมวดย่อยได้ดังนี้

3.3.1 หมวดแสดง เป็นหมวดที่ใช้ในการแสดงค่าต่าง ๆ ภายในส่วนของหน่วยความจำสำหรับโปรแกรมและสถานะการทำงานของ CNC ในการควบคุมการทำงานของเครื่องจักร ตัวอย่างเช่น ตำแหน่งของแกนเครื่องจักร ความเร็วของ spindle เป็นต้น

3.3.2 หมวดแก้ไขเป็นหมวดที่งานร่วมกับหมวดแสดง จะแตกต่างจากหมวดแสดงในข้อที่ว่า หมวดแก้ไขส่วนใหญ่จะต้องทำในภาวะที่ CNC ยังไม่มีการปฏิบัติคำสั่งของโปรแกรม หมวดแก้ไขจะใช้ในการแก้ไขข้อมูลทางโปรแกรมหรือเปลี่ยนแปลงค่าพารามิเตอร์ของ CNC

3.3.3 หมวด Manual เป็นหมวดที่ใช้ปฏิบัติการควบคุมแกนเครื่องจักรด้วยผู้ปฏิบัติการ

3.3.4 หมวด Auto เป็นหมวดที่ให้ CNC ปฏิบัติคำสั่งตามบล็อกโปรแกรม ซึ่งอาจจะกระทำกับหน่วยความจำหรือเทปอย่างใดอย่างหนึ่ง

3.3.5 หมวด Manual Data Input (MDI) เป็นหมวดกึ่งอัตโนมัติคือ ปฏิบัติคำสั่งครั้งละ 1 บล็อก โดยการป้อนผ่านหน่วยคอนโซลโดยผู้ปฏิบัติงาน ส่วนใหญ่หมวด MDI จะใช้ในการปรับตั้งชิ้นงานหรือเป็นงานที่เรียกว่า "Hand Make" มากกว่า

### 3.4 หน่วยควบคุมตำแหน่งและซิงโครไนซ์

เป็นหน่วยที่รับผิดชอบในการควบคุมตำแหน่งของแกนเครื่องจักร ให้อยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้องตามการอ้างอิงตำแหน่งของหน่วยคอมพิวเตอร์กลาง ซึ่งลักษณะการอ้างตำแหน่งของคอมพิวเตอร์กลางแบ่งออกได้เป็น

3.4.1 การอ้างตำแหน่งในหมวดที่ไม่เกี่ยวข้องกับการคำนวณ ซึ่งหมายถึงสถานะของเครื่องจักร ที่มีแกนหยุดนิ่งในหมวดการทำงานของหน่วยคอนโซลแบบ Manual ในกรณีนี้ถ้าแกนของเครื่องจักรถูกแรงกระทำในทิศทางด้านการเคลื่อนที่ในแนวแกนเครื่อง หน่วยควบคุมตำแหน่งจะทำการแก้ไขค่าความผิดพลาดของตำแหน่งที่เกิดขึ้น

3.4.2 การอ้างตำแหน่งในหมวดที่มีการคำนวณประกอบอยู่ด้วย การอ้างตำแหน่งในลักษณะนี้ จะเป็นการอ้างตำแหน่งในภาวะการเคลื่อนที่ ดังนั้นหมวดการทำงานของ การอ้างตำแหน่งจากคอมพิวเตอร์กลางจะอยู่ในหมวดการทำงานแบบ MDI หรือ Auto ของหน่วยคอนโซล การเคลื่อนที่ของแกนเครื่องจักรอาจมีการเคลื่อนที่ไปพร้อม ๆ กัน โดยมีจุดเริ่มต้นและจุดปลายของการเคลื่อนที่สิ้นสุดที่เวลาเดียวกันการเคลื่อนที่ลักษณะนี้เรียกว่า Axis Simultaneous ซึ่งถ้าการเคลื่อนที่พร้อมกัน 2 แกนเรียกว่า 2 Axis Simultaneous ในขณะที่มีการเคลื่อนที่ที่เกิดขึ้นพร้อมกันตั้งแต่สองแกนนั้น เมื่อแกนเครื่องจักรแกนใดแกนหนึ่งเกิดค่าผิดพลาด เครื่องจักรที่เหลือก็จะแก้ค่าของ

แกนนั้น เมื่อแกนเครื่องจักรแกนใดแกนหนึ่งเกิดค่าผิดพลาด เครื่องจักรที่เหลือก็จะแก้ค่าของตำแหน่งอย่างสอดคล้อง ลักษณะการเคลื่อนที่ไปในลักษณะนี้เรียกว่า ซิงโครไนซ์

3.4.3 การอ้างตำแหน่งของตำแหน่งทั้งสองที่กล่าวมาแล้วนั้น หน่วยควบคุมตำแหน่งจะส่งสัญญาณแรงดันกระแสตรงขนาด  $\pm 10$  โวลต์ ให้กับหน่วยขับเคลื่อนแกนเครื่องจักร ซึ่งเป็นแรงดันมาตรฐาน เมื่อตำแหน่งของการเคลื่อนที่มีค่าผิดพลาดเกิดขึ้น หน่วยควบคุมตำแหน่งจะส่งระดับแรงดันชดเชยเพื่อให้ตำแหน่งของแกนในภาวะหยุดนิ่งหรือภาวะเคลื่อนที่ให้อยู่ในตำแหน่งที่อ้างอิง โดยคอมพิวเตอร์กลางอย่างถูกต้อง เนื่องจากการเคลื่อนที่ของตำแหน่งจะดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่ CNC ควบคุมแกนของเครื่องจักรให้ทำงานตามลำดับขั้นที่ทำโปรแกรมโดยผู้ปฏิบัติงาน ความเร็วในการเคลื่อนที่ของจุดของโคออดิเนตของเครื่องจักรจะต้องมีค่าคงที่เสมอ ซึ่งความเร็วในการเคลื่อนที่ของจุดโคออดิเนตจะถูกตั้ง โดยหน่วยคอมพิวเตอร์กลางซึ่งจะแปลความหมายจากบล็อกโปรแกรม และปรับค่าความเร็วให้กับหน่วยควบคุมตำแหน่งและซิงโครไนซ์

โครงสร้างของส่วนควบคุมตำแหน่ง ลักษณะของหน่วยควบคุมตำแหน่งที่กล่าวมานี้เป็นระบบควบคุมแบบลูปปิด (Closed-loop) สำหรับหน่วยควบคุมตำแหน่งของเครื่องจักรขนาดเล็กมักนิยมใช้หน่วยควบคุมตำแหน่งแบบลูปเปิด (Open-loop) ซึ่งจะมีราคาที่เหมาะสมกว่า

อุปกรณ์ตรวจสอบค่าผิดพลาด หน่วยควบคุมตำแหน่งแบบลูปปิดจะต้องมีอุปกรณ์ในการวัดระยะการเคลื่อนที่ การวัดระยะสามารถทำได้สองลักษณะคือ

- (1) การวัดระยะโดยการนับจำนวนของเกลียวนำ หรือการนับจำนวนรวมของเฟลตามอเตอร์ขับเคลื่อนเครื่องจักร ระยะที่จำนวนรอบที่ได้ จะถูกนำมาคำนวณเป็นระยะทางที่แกนของเครื่องจักรเคลื่อนที่ไป โดยระยะของการเคลื่อนที่จะมีค่าเป็น

$$D = P \cdot n$$


โดยที่  $D$  = ระยะการเคลื่อนที่

$P$  = Pitch ของเกลียว

$n$  = จำนวนรอบ


การวัดระยะทางแบบนี้เป็นการวัดแบบทางอ้อม

(2) การวัดระยะการเคลื่อนที่แบบวัดระยะการเคลื่อนที่โดยสเกลบรรทัด (Linear Scale) ซึ่งอุปกรณ์การวัดระยะทางแบบนี้จะถูกติดตั้งตามแนวแกนเครื่องจักร ซึ่งประกอบด้วยหัวอ่าน เรียกว่า Slider และตัวบรรทัดยาวเท่ากับระยะการเคลื่อนที่ของแกนเครื่องจักร การวัดโดยวิธีนี้จะมีความเที่ยงตรงกว่าวิธีการวัดระยะโดยการนับรอบ เนื่องจากการวัดระยะการเคลื่อนที่โดยวิธีนี้เป็นการวัดโดยวิธีตรง ค่าผิดพลาดสูงสุดของการวัดขึ้นอยู่กับความเที่ยงตรงของสเกลบรรทัด แต่ความผิดพลาดของการวัดระยะทางแบบนับรอบ จะขึ้นอยู่กับส่วนนับ รอบ คือ Encoder และ Pitch ของเกลียวนำของแกนเครื่องจักร อุปกรณ์การวัดแบบต่าง ๆ ที่ใช้ในเครื่องควบคุมเชิงเลขแบบใช้คอมพิวเตอร์แสดงดังรูปที่ 3.25 รูปที่ 3.26 และรูปที่ 3.27 ตามลำดับ




รูปที่ 3.25 Resolver

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่นอนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



รูปที่ 3.26 Induction Linear Scale

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



รูปที่ 3.27 อุปกรณ์ถ่านและวัดแบบ Linear Scale


เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้คัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

### 3.5 หน่วยขับเคลื่อนกำลัง


คือหน่วยที่จ่ายกำลังงานไฟฟ้าให้กับตัวกระทำได้แก่ อุปกรณ์กลจักรไฟฟ้ามอเตอร์หรือวาล์ว น้ำมันแบบเชิงเส้นสำหรับกระบอกลูกสูบหรือมอเตอร์แบบไฮดรอลิก ซึ่งจะกล่าวในลำดับต่อไป หน่วยจ่ายกำลังที่นิยมใช้ส่วนใหญ่จะเป็นหน่วยจ่ายกำลังไฟฟ้า ซึ่งจ่ายกำลังให้กับเครื่องจักรไฟฟ้าชนิดมอเตอร์ ที่สามารถแยกตามลักษณะโครงสร้างของมอเตอร์ได้ดังนี้

#### 3.5.1 มอเตอร์แบบกระแสตรง

นิยมใช้อย่างแพร่หลายในเครื่องจักรยุคแรกถึงยุคปัจจุบัน เนื่องจากมอเตอร์ชนิดนี้สามารถกำเนิดแรงบิดได้สูง โดยที่โครงสร้างของมอเตอร์ไม่มีความยุ่งยาก หน่วยขับเคลื่อนสำหรับมอเตอร์กระแสตรงเป็นระบบควบคุมความเร็วรอบแบบลูปปิด มีหมวดการควบคุมแบบพีไอดี (PID) โดยหน่วยขับเคลื่อนไฟฟ้าสำหรับมอเตอร์กระแสตรงจะรับสัญญาณจากอุปกรณ์ตรวจจับความเร็วการหมุนของเพลามอเตอร์ที่เรียกว่า ทาโคมิเตอร์ (Tachometer) โดยอุปกรณ์ตรวจจับความเร็วจะเปลี่ยนความเร็วในการหมุนที่เพลามอเตอร์แปลงเป็นสัญญาณไฟฟ้าที่เป็นเชิงเส้นกับความเร็วนำมาเปรียบเทียบกับเป็นสัดส่วนกับระดับสัญญาณควบคุมความเร็ว ความสามารถของหน่วยขับเคลื่อนสำหรับมอเตอร์กระแสตรงบอกขนาดความสามารถในการจ่ายกำลังมีหน่วยเป็นวัตต์ (Watt) ระบบการจ่ายกำลังไฟฟ้าให้กับมอเตอร์ที่พบเห็นส่วนใหญ่จะเป็นระบบ PWM ซึ่งเชื่อว่าสามารถจ่ายกำลังให้กับมอเตอร์แบบกระแสตรงได้อย่างเป็นเชิงเส้น และลดความสูญเสียในการถ่ายทอดพลังงานจากแหล่งกำเนิดเข้าสู่มอเตอร์ต่ำกว่าวิธีอื่น ระดับแรงดันของสัญญาณควบคุมความเร็วจะมีแรงดันอยู่ในระดับ  $\pm 10$  โวลต์ เป็นเชิงเส้นกับความเร็วการหมุนของมอเตอร์ความเร็วของมอเตอร์ที่ใช้ทั่วไปสำหรับเครื่องจักรที่ใช้ CNC ในการควบคุมแกนเครื่องจักรจะมีความเร็วรอบของมอเตอร์ขับเคลื่อนสูงสุดอยู่ประมาณ 1,500-2,000 รอบต่อนาที (RPM) สำหรับเครื่องหมายซึ่งจะบอกถึงทิศทางการหมุนโดยเครื่องหมาย + (แรงดันที่มีศักดาเป็นบวก) แสดงถึงทิศทางการหมุนของเพลามอเตอร์ในทิศทางตามเข็มนาฬิกา สำหรับเครื่องหมาย- (แรงดันที่มีศักดาเป็นลบ) ก็จะมีเครื่องหมายถึงทิศทางการหมุนของเพลามอเตอร์ในทิศทางตรงข้ามกับเครื่องหมายบวกดังรูปที่ 3.28



รูปที่ 3.28 ความสัมพันธ์ระหว่างสัญญาณควบคุมความเร็วกับความเร็วรอบ




รูปที่ 3.29 ระบบขับเคลื่อนกำลัง

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้


### 3.5.2 หน่วยขับเคลื่อนแบบไฮดรอลิก

ในเครื่องจักรที่มีขนาดใหญ่ตัวอย่างเช่นเครื่องขนาดใหญ่มีน้ำหนักของบ็อมบ์ (Tool Post) มาก จำเป็นจะต้องใช้อุปกรณ์ขับเคลื่อนที่มีกำลังมากในการขับเคลื่อน เพื่อเอาชนะแรงต้านที่เกิดจากความเสียด และแรงต้านจากแรงกระทำของคมตัดกับชิ้นงาน ซึ่งถ้าใช้มอเตอร์ไฟฟ้าเป็นอุปกรณ์ต้นกำลัง จะต้องมีขนาดใหญ่ทำให้ค่าใช้จ่ายสูง ผู้ผลิตเครื่องจักรขนาดใหญ่จึงหันมาใช้ อุปกรณ์ประเภทไฮดรอลิกเป็นตัวจ่ายกำลังในหน่วยขับเคลื่อน ทำให้ขนาดของชิ้นส่วนของระบบขับเคลื่อนสำหรับแกนเครื่องจักรมีขนาดเล็กลง หน่วยขับเคลื่อนแบบไฮดรอลิกนี้ประกอบด้วยส่วนสำคัญในการควบคุมความเร็วของการเคลื่อนที่ในรูปของการหมุนหรือช่วงชัก (ความเร็วตามแนวช่วงชัก) คือ 3.5.2.1 วาล์วควบคุม (Control Valve) เป็นวาล์วในระบบไฮดรอลิก แบ่งออกได้เป็นสองประเภทใหญ่ ๆ คือ

- (1) วาล์วแบบตรง ลักษณะการทำงานของวาล์วแบบนี้ จะมีสภาวะการทำงานสองสภาวะคือ สภาวะปิดกั้นการไหลของน้ำมัน สภาวะการปิดกั้นการไหลของน้ำมันนี้จะไม่ยอมให้น้ำมันมีสภาวะปิดกั้นการไหลของน้ำมัน สภาวะการปิดกั้นการไหลของน้ำมันนี้จะไม่ยอมให้น้ำมันมีการไหลผ่านวาล์วได้เลย และสภาวะที่ยอมให้ของเหลวประเภทน้ำมันไหลผ่านได้เต็มที่ตามขนาดของวาล์ว วาล์วประเภทนี้จะใช้ควบคุมการไหลของน้ำมันเพื่อจ่ายให้กับอุปกรณ์ไฮดรอลิกแบบง่าย ๆ ไม่ต้องการความเที่ยงตรงในการเคลื่อนที่ของอุปกรณ์ไฮดรอลิกมากนัก
- (2) วาล์วควบคุมการไหลของน้ำมันแบบเป็นเชิงเส้น วาล์วประเภทนี้เป็นวาล์วที่สามารถควบคุมการไหลของน้ำมันได้อย่างเป็นสัดส่วนกับแรงดันไฟฟ้า หรือแรงทางกล ขึ้นอยู่กับชนิดของวาล์ว และมีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าเซอร์โววาล์ว (Servo Valve) ซึ่งหมายถึงวาล์วที่สามารถควบคุมการไหลเชิงปริมาตรโดยการสั่งการอย่างไม่ผิดพลาด โครงสร้างของวาล์วแบบนี้แสดงได้ดังรูปที่ 3.30 และ รูปที่ 3.31




รูปที่ 3.30 วาล์วแบบเซอร์โว



รูปที่ 3.31 ภาพภายในของชิ้นส่วนวาล์วแบบเซอร์โว


เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
 ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

จะเห็นว่าระบบกลไกของวาล์วเป็นระบบควบคุมแบบลูปปิด ค่าที่กำหนดจะเป็นแรงที่ได้จากการกระทำของเส้นแรงแม่เหล็ก ในรูปของกระแสไฟฟ้าที่ได้รับจากหน่วยควบคุมตำแหน่งและซิงโครไนซ์ การไหลของของเหลวจะถูกส่งเข้าสู่ไฮดรอลิกมอเตอร์หรือกระบอกสูบ และเปลี่ยนเป็นการเคลื่อนที่ตามแนวแกนที่ติดตั้งกระบอกสูบหรือมอเตอร์แบบไฮดรอลิกนั้น ในกรณีที่เป็นมอเตอร์แบบไฮดรอลิก จะมีอุปกรณ์ป้อนกลับความเร็วติดตั้งอยู่ที่เพลลา เพื่อใช้ในการควบคุมความเร็วรอบของเพลลามอเตอร์ ซึ่งบล็อกไดอะแกรมจะแสดงดังรูปที่ 3.32




รูปที่ 3.32 ระบบป้อนกลับความเร็ว

ผลตอบสนองของวาล์วแบบเซอร์โวสามารถแสดงได้ดังรูปที่ 3.33 ซึ่งเป็นการทดสอบของ Step Response




รูปที่ 3.33 ผลตอบสนองของวาล์วแบบเซอร์โว

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้




รูปที่ 3.34 ไฮดรอลิคมอเตอร์และเซอร์โววาล์ว




รูปที่ 3.35 ไฮดรอลิคมอเตอร์และเซอร์โววาล์วที่ติดตั้งทาโคมิเตอร์

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
 ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



รูปที่ 3.36 ผลตอบสนองของความเร็วต่อเวลาของวาล์ว



รูปที่ 3.37 ไฮดรอลิกมอเตอร์และเซอร์โววาล์ว

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

## บทที่ 4

### การโปรแกรมทางเดินของคมตัด (Cutter Caterline Programming)

#### 4.1 การโปรแกรมแบบค่าสัมบูรณ์ (Absolute Programming)

ในการโปรแกรมแบบค่าสัมบูรณ์นี้ จุดกำเนิดจะถูกเลือกใช้ในแต่ละแกน เพื่อการอ้างอิงของโปรแกรม การเคลื่อนที่ทั้งหมดจะเริ่มจากจุดกำเนิด นั่นก็คือการเคลื่อนที่ทั้งหมดที่ถูกกำหนดในโปรแกรมจะเป็นตำแหน่งที่ค่าจริง ๆ ของจุดใด ๆ ที่ต้องการเฉพาะ โดยทั่วไปการโปรแกรมแบบนี้จะต้องถูกกระทำโดยผู้โปรแกรมที่มีประสบการณ์ ซึ่งค่าต่าง ๆ ที่ถูกโปรแกรมจะสอดคล้องและใกล้เคียงกับค่าที่กำหนดทางวิศวกรรมเขียนแบบ จุดอ้างอิงในแบบพิมพ์ (Drawing) จะเป็นค่าที่เทียบกับจุดกำเนิด ในการโปรแกรมเครื่องควบคุมเชิงเลขแบบใช้คอมพิวเตอร์นี้ โปรแกรมจะต้องเริ่มต้นด้วยรหัส G90 ก่อน และใช้รหัส X,Z แทนการเคลื่อนที่ตามแนวขวางและแนวตรงตามลำดับ

#### 4.2 การโปรแกรมแบบค่าเพิ่ม (Incremental Programming)

เมื่อใช้โปรแกรมแบบค่าเพิ่ม จุดกำเนิดจะไม่มีค่าจำเป็นต้องนำมาใช้ การเคลื่อนที่ทั้งหมดจะอ้างอิงจากตำแหน่งสุดท้ายของการเคลื่อนที่ของคมตัด ซึ่งหมายถึงว่าการเคลื่อนที่แบบค่าเพิ่มทั้งหมดคือ ระยะแทนที่ (Displacement) จากตำแหน่งที่ให้มา การเคลื่อนที่แบบพิกัดสั้น ๆ ในทันทีทันใดจะเป็นข้อได้เปรียบสำหรับการโปรแกรมแบบค่าเพิ่ม และการเคลื่อนที่ที่สอดคล้องกันโดยตรงกับค่าที่เคลื่อนที่จริงของคมตัด ส่วนข้อได้เปรียบอื่น ๆ ก็คือ ทิศทางเครื่องหมายการเคลื่อนที่ที่มีความสัมพันธ์กันโดยตรงกับการเคลื่อนที่ของคมตัด การโปรแกรมแบบค่าเพิ่มสำหรับพิกัดที่เป็นบวก จะให้คมตัดเคลื่อนที่ไปทิศทางหนึ่ง และพิกัดที่เป็นลบก็จะให้คมตัดเคลื่อนที่ไปในทิศทางตรงข้าม สำหรับการโปรแกรมแบบค่าสัมบูรณ์นั้นเครื่องหมายขึ้นอยู่กับ Quadrant ของการเคลื่อนที่ของคมตัด ทำนองเดียวกันในการโปรแกรมเครื่องกัด โปรแกรมแบบค่าเพิ่มจะใช้รหัสเริ่มต้นคือ G91 และการเคลื่อนที่ที่ใช้รหัส U,W แทน X,Z ตามลำดับ

#### 4.3 การโปรแกรมแบบจุดกำเนิด

การเขียนโปรแกรมแบบนี้จะกำหนดจุดกำเนิดของคมตัดไว้ในส่วนของโปรแกรม โดยจะต้องเป็นการโปรแกรมแบบค่าสัมบูรณ์เท่านั้น และเรียกใช้พารามิเตอร์ต่าง ๆ เช่น รีจิสเตอร์ (Register) พรีเซต (Preset) จุดเริ่มต้นของชิ้นงาน จุดอ้างอิงของคมตัดที่กำหนดขึ้น หรือ กำหนดโคออดิเนตแบบค่าสัมบูรณ์ต่าง ๆ เป็นต้น ขึ้นอยู่กับว่าเป็นเครื่องจักรชนิดใด ทั้งนี้เพราะแต่ละเครื่องมีการเรียกพารามิเตอร์เหล่านี้แตกต่างกันแล้วแต่ผู้ผลิต การโปรแกรมแบบจุดกำเนิด และระบบโคออดิเนตจะเริ่มต้นด้วยรหัส G92 สำหรับเครื่องกัด และ รหัส G50 สำหรับการเคลื่อนที่ใด ๆ รหัสจะบอกให้ระบบทราบว่าคมตัดอยู่ในตำแหน่งใดตลอดเวลา ซึ่งตำแหน่งนี้จะสัมพันธ์กับจุดกำเนิด ในความ

เป็นจริงเครื่องจักรจะรู้ว่าคมตัดอยู่ที่ใด แต่จะไม่ว่าจุดกำเนิดว่าอยู่ที่ไหน เพราะฉะนั้นเมื่อบอกให้เครื่องจักรทราบว่าจะคมตัดอยู่ที่ใดเมื่อเทียบกับจุดกำเนิดแล้ว ก็จะสามารถหาค่าของจุดกำเนิดได้ ดังนั้นการโปรแกรมแบบค่าสัมบูรณ์จะให้ค่าของตำแหน่งที่เทียบกับจุดกำเนิดได้

#### 4.4 ลักษณะการเคลื่อนที่แบบต่าง ๆ ของ CNC

รหัส G00 หมายถึงการให้คมตัดเคลื่อนที่ไปด้วยความเร็วสูงสุดที่ถูกจำกัดไว้ เป็นผลให้เครื่องจักรเคลื่อนที่ไปอย่างรวดเร็วในตำแหน่งที่ต้องการ รหัสนี้จะถูกใช้ในบางกรณีที่ต้องการให้คมตัดเคลื่อนที่อย่างรวดเร็วโดยไม่มีการแมชชีน เพื่อที่จะไปปฏิบัติการเจาะหรือเคลื่อนที่เข้าหารู เป็นต้น คมตัดจะเคลื่อนที่ด้วยความเร็วที่เร็วที่สุด อย่างไรก็ตามในเครื่องจักรจริง ๆ จะต้องมียุทธวิธีป้องกันการเคลื่อนที่เกินพิกัด ในการควบคุมส่วนใหญ่การเคลื่อนที่แบบเร็วจะเป็นแบบจุดต่อจุดตัวอย่างเช่น ทุก ๆ แกนที่ถูกโปรแกรมจะเริ่มเคลื่อนที่แบบอิสระ และเมื่อแกนใดแกนหนึ่งถึงจุดที่ต้องการแล้วมอเตอร์จะหยุด แต่ถ้าแกนใดยังไม่ถึงก็จะเดินต่อไปจนถึงจุดที่กำหนด นั่นคือมอเตอร์ขับเคลื่อนในแต่ละแกนจะมีความเร่งเดี่ยวที่เร่งที่สุด และแน่นอนที่สุด ความปลอดภัยก็ยังคงเป็นสิ่ง จำเป็นที่จะให้ผู้ใช้ CNC ได้รู้สำหรับการเคลื่อนที่แบบรวดเร็วที่ประมาณ 254 มม.ต่อวินาทีการเคลื่อนที่แบบเชิงเส้นสัมพันธ์ (Linear Interpolation) การเคลื่อนที่แบบนี้จะใช้รหัสเริ่มต้นด้วย G01 ซึ่งจะเป็นผลให้เครื่องจักรปรับค่าของความเร็วในการควบคุมการขับเคลื่อนอย่างอิสระในแต่ละส่วน เพื่อที่จะรักษาการเคลื่อนที่ให้ได้เส้นตรง การเคลื่อนที่แบบวนรอบ (Circular Motion) จะใช้รหัส G02 ในการโปรแกรมส่วนโค้งของวงกลมแบบตามเข็มนาฬิกา และรหัส G03 แบบทวนเข็มนาฬิกา โดย CNC มีขีดความสามารถที่จะประมวลให้การทำงานระหว่างความสัมพันธ์ของตำแหน่ง และความเร็วของการเคลื่อนที่ประสานได้อย่างราบเรียบโดยเริ่มเคลื่อนที่และหยุดได้พร้อมกัน ที่จุดเริ่มต้นของการเคลื่อนที่แบบวนรอบการควบคุมจะรู้ตำแหน่งของคมตัดโดยจะต้องบอกตำแหน่งที่ต้องการที่จุดสุดท้ายของส่วนโค้ง ได้ทั้งในแบบค่าเพิ่มหรือค่าสัมบูรณ์ เพื่อที่จะรู้ถึงตำแหน่งจุดศูนย์กลางและรัศมีของส่วนโค้ง โดยจะใช้  $I$  และ  $K$  สำหรับเครื่อง CNC รุ่นเก่า ๆ และใช้  $r$  เป็นรัศมีของคมตัด  $R$  เป็นรัศมีของส่วนโค้งของชิ้นงาน การโปรแกรมเส้นกึ่งกลางของแนวคมตัด ซึ่งจะมีความสำคัญมากสำหรับปฏิบัติงานกับเครื่องจักรในระบบเก่า ผู้ปฏิบัติงานจะต้องมีความชำนาญเพียงพอ และสามารถใส่ค่าชดเชยระยะคมตัด เพื่อให้ได้งานที่มีความถูกต้องแน่นอน สำหรับระบบใหม่ๆ จะมีการชดเชยระยะคมตัดไว้ให้แล้ว ทำให้ง่ายในการโปรแกรมถ้าเครื่องจักรสามารถทราบตำแหน่งของเส้นกึ่งกลางของแนวคมตัด

#### 4.5 การคำนวณระยะของเส้นกึ่งกลางของแนวคมตัด

ส่วนของโปรแกรมการเคลื่อนที่รอบนอกงานของเครื่องกัดแสดงได้ในรูปที่ 4.1 โดยจะเริ่มจากการเลือกใช้เส้นผ่าศูนย์กลางของคมตัด และบอกถึงรูปร่างที่แท้จริงของชิ้นงานเข้าไปโดยบล็อก

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



ตัวอย่างการโปรแกรมข้างล่างนี้ สามารถใช้ได้กับทุกๆ ชิ้นงานที่มีรูปร่างที่คล้ายกันนี้ รวมทั้งรหัสต่างๆ ด้วย แต่จะต้องตรวจสอบซ้ำสำหรับระบบที่ใช้จริงๆ ก่อน

#### START UP

N0010 G70 G40 G80 G91

G70 เป็นระบบมิลลิเมตร (มม.)

G40 "ยกเลิก" การชดเชยคมตัด

G80 "ยกเลิก" การทำซ้ำ

G91 ใช้แบบค่าเพิ่ม \* "ยกเลิก" เพื่อความปลอดภัย

ผู้โปรแกรมที่มีประสบการณ์ส่วนใหญ่จะใช้การโปรแกรมแบบค่าเพิ่ม การเคลื่อนที่แบบค่าเพิ่มคือ ระยะการแทนที่ไปเรื่อย ๆ ตามแนวของคมตัด จากตำแหน่งปัจจุบัน ส่วนการโปรแกรมแบบค่าสัมบูรณ์ จะนำคมตัดไปที่ตำแหน่งใด ๆ ที่กำหนดไว้โดยสัมพันธ์กับจุดกำเนิด

โปรแกรมแบบค่าเพิ่มต่อไปนี้เป็นตัวอย่างที่แสดงถึงความสัมพันธ์โดยตรง ระหว่างลำดับของโปรแกรมกับการเคลื่อนที่ของคมตัด

N0020 G92 X0 Y0 Z0 ปรับตัวแสดงผลเป็นศูนย์เพื่อให้รู้ว่าอยู่ที่จุดกำเนิด

N0030 S800 M03 ความเร็วตัด 800 แบบหมุนตามเข็มนาฬิกา

N0040 G00 X120.65 Y151.13 เคลื่อนที่แบบเร็วไปที่ x,y

N0050 Z-162.56 เคลื่อนที่เร็วไปที่ z มีระยะ 2.54 มม.

N0060 G01 Z-29.21 F76.2 ป้อนไป 1.27 มม.เมื่อถึงแล้วกักชิ้นงานที่ 76.2 มม.ต่อมาที่

N0070 X7.62 M08 ป้อนไปที่จุด 1 ให้ระบายความร้อน

#### 4.5.1 การเคลื่อนที่ไปบนพื้นผิว "A" ระหว่างจุด 1 กับ 2

การเคลื่อนที่ในแนวแกน y ในทิศทางเดียว โดยจะคำนวณจากขนาดที่กำหนดให้ และไม่มี การเคลื่อนที่ในแนวแกน x จากจุด 1 ไป 2 อย่างไรก็ตาม การเคลื่อนที่ในแนวแกน y จะต้องยาวกว่า 38.1 มม. ซึ่งเป็นความยาวของระยะ "A" ด้วยค่าไม่ต่ำกว่าค่าของ  $y_2$  (ดูรูปที่ 4.2) การคำนวณนี้มีความจำเป็นถึงแม้ว่าตำแหน่งรัศมีของคมตัด "r" ได้ตั้งฉากพื้นผิว "B" แล้วก็ตาม

$$y = r - \tan(45^\circ - \alpha_1/2)$$


$$= 2.41 \quad \text{มม.}$$

เมื่อคำนวณ y ได้แล้ว ก็สามารถที่จะหาค่า  $y_2$  โดยการโปรแกรมค่า y จากจุด 1 ไป 2

$$y_2 = 46.86 \quad \text{มม.}$$

และโปรแกรมในบรรทัดต่อไปคือ


N0080 Y 46.86 ย้ายคมตัดไปที่จุด 2



รูปที่ 4.2 จุดกึ่งกลางคมตัดที่จุด 2

4.5.2 การเคลื่อนที่ไปบนพื้นผิว "B" ไปที่จุด 3 และโค้งไปหาจุด 4

ในที่นี้จะต้องคำนวณขนาดของ  $x_3$  และ  $y_3$  จากรูปที่ 4.3 ในช่วงของโปรแกรมการเคลื่อนที่ของคมตัดจากจุด 2 ไป 3 โดยขนาดเหล่านี้ไม่ได้หายไปจากรูปร่างจริงของชิ้นงาน แต่จะทำการคำนวณพร้อมกันไปกับการคำนวณจากจุด 3 ไปหาจุด 4 ที่เป็นส่วนโค้งโดยวิธีการเดียวกันกับที่ผ่านมา



รูปที่ 4.3 จุดเปลี่ยนแนวจากเส้นตรงเป็นเส้นโค้ง

เพื่อที่จะกัดชิ้นงานในแนวรัศมีโค้ง 19.05 มม. โปรแกรมการเคลื่อนที่ของ x และ y จากจุดเริ่มต้นของส่วนโค้งถึงจุดสุดท้ายของส่วนโค้งนั้น เป็นการแทนค่าของ i และ j ที่เป็นยูนิทเวกเตอร์ให้ถูกต้อง เพื่อที่จะเป็นจุดศูนย์กลางของส่วนโค้งที่สัมพันธ์กัน สำหรับจุด 3 ขณะนี้ไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งส่วนใดของจุดโคออดิเนทแล้ว จากนั้นระบบจะต้องเปลี่ยนวิธีการเคลื่อนที่จากเส้นโค้งเป็นเส้น

เส้นตรงที่จุด 4 ซึ่งเครื่องจักรแบบเก่า ๆ ยังคงใช้วิธีนี้อยู่ สำหรับเครื่องจักรในรุ่นใหม่ ๆ ส่วนใหญ่จะไม่ใช้วิธีนี้แล้ว แต่ในบางครั้งยังคงยอมรับในระบบเก่าอยู่ คือใช้ได้กับรูปแบบการคำนวณเดิมได้ การเคลื่อนที่แบบวนรอบ โดยปกติจะทำการโปรแกรมโดยใช้ค่ารัศมีซึ่งทำให้ง่าย อย่างไรก็ตาม จะทำแบบยากก่อน การคำนวณสำหรับการเคลื่อนที่ของคมตัดในรูปที่ 4.3 จะเป็นดังนี้

$$\begin{aligned}x_4 &= \Delta l + \Delta x_3 \\ &= 19.0525 \quad \text{มม.}\end{aligned}$$

ซึ่งจะเป็นระยะแทนที่ของ  $x$  จากจุด 3 ไป 4 และระยะแทนที่ของ  $y$  จากจุด 3 ไป 4 คือ

$$\begin{aligned}y_4 &= R + r - (\Delta j + \Delta y_3) \\ &= 8.542 \quad \text{มม.}\end{aligned}$$

โดยที่  $R$  = รัศมีของส่วนโค้งของชิ้นงานที่ต้องการตัด

$r$  = รัศมีของคมตัด

ขนาดของ  $l$  จะถูกวัดจากจุดเริ่มต้น 3 ของส่วนโค้ง ขนานกับแกน  $x$

$$\begin{aligned}l &= \Delta l + \Delta x_3 \\ &= x_4 \\ &= 19.0525 \quad \text{มม.}\end{aligned}$$

ทำนองเดียวกัน ขนาดของ  $j$  จะถูกวัดจากจุดเริ่มต้น 3 ของส่วนโค้ง ขนานกับแกน  $y$

$$\begin{aligned}j &= \Delta j + \Delta y_3 \\ &= 16.858 \quad \text{มม.}\end{aligned}$$

คมตัดจะอยู่ในตำแหน่งจุดเริ่มต้นของส่วนโค้ง และส่วนควบคุมจะทราบถึงตำแหน่งนี้ตลอดเวลา จนกระทั่งถึงจุดสิ้นสุดของการเคลื่อนที่ที่ผ่านมา และจากจุดเริ่มต้นของส่วนโค้งในเส้นทางตามแนว  $j$  มาถึง  $l$  นี้ คอมพิวเตอร์จะคำนวณหาจุดศูนย์กลางของส่วนโค้ง โดยใช้ค่า  $l$  และ  $j$  เป็นด้านของสามเหลี่ยมมุมฉาก ส่วนควบคุมจะคำนวณหาด้านตรงข้ามมุมฉากของสามเหลี่ยมซึ่งก็คือรัศมีของส่วนโค้งทำให้รู้ถึงจุดศูนย์กลางและรัศมี จากนั้นส่วนควบคุมก็จะเดินไปกับคมตัดที่เคลื่อนที่ไปในระยะจริงที่ถูกกำหนดโดยโปรแกรมขนาดของ  $x$  และ  $y$

ส่วนของเส้นวนรอบ สามารถเขียนได้ดังต่อไปนี้

N0100 G02 X19.0525 Y8.542 I19.0525 J-16.858

ยูนิทเวกเตอร์สามารถใช้ได้ทั้งอักษรตัวใหญ่และตัวเล็ก เช่น  $l$  หรือ  $L$  เป็นต้น

#### 4.5.3 การเคลื่อนที่ไปบนพื้นผิว 'C' จากจุด 4 ไปจุด 5

การคำนวณสำหรับส่วนพื้นผิว 'C' จากจุด 4 ไปจุด 5 จะทำได้เช่นเดียวกับกรณีของ 4.5.1

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

## บทที่ 5


### แรงกระทำที่เกิดขึ้นจากคมตัดขณะเครื่องจักรทำงาน (Machining Forces)

เครื่องจักรที่ใช้ CNC ในการควบคุมการทำงานของเครื่องจักร จำเป็นจะต้องทราบถึงโครงสร้างของเครื่องจักรกล เช่น น้ำหนักของส่วนเคลื่อนไหวทางกล ความสามารถของหน่วยขับเคลื่อน และระบบขับเคลื่อนของเครื่องจักร (ไฮดรอลิกมอเตอร์ หรือระบบขับเคลื่อนไฮดรอลิก) สิ่งเหล่านี้ถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญในการกำหนดการเคลื่อนที่ของแกนเครื่องจักร ในการตัดชิ้นงาน และผลตอบสนองความเร็วในการเคลื่อนที่ของแกนเครื่องจักรอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ของชิ้นงานออกมามีความเที่ยงตรงสูงไม่ก่อให้เกิดการเคลื่อนที่แบบมีการ "Overshoot" แต่อย่างใด ในบทนี้จะกล่าวเฉพาะสูตรสำคัญ ๆ เพื่อจะเป็นประโยชน์ในการเลือกค่าความเร็วของคมตัด (Speed and Feed) กำลังงานที่ใช้ในการต่อสู้กับแรงต้านเนื่องจากคมตัดในขณะที่ตัดชิ้นงาน ซึ่งพบเห็นบ่อย ๆ ในงานเจาะกัดและงานกลึงจะแยกเป็นหัวข้อย่อย ๆ ดังนี้

#### 5.1 การเจาะ(Drilling)

##### 5.1.1 ความเร็วในการตัด (Cutting Speed) $V_c$

พิจารณารูปที่ 5.1 จากรูปแสดงถึงพื้นที่ที่จะเจาะที่จุด A



รูปที่ 5.1 แสดงพื้นที่เจาะ(Drill Area)

$$V_c = \frac{d \cdot \pi \cdot n}{1000} \quad \text{เมตรต่อนาที}$$

โดยที่  $V_c$  = ความเร็วในการตัด

$n$  = ความเร็วรอบของดอกสว่าน (RPM)

$d$  = เส้นผ่าศูนย์กลางของดอกสว่าน มีหน่วยเป็นมิลลิเมตร

### 5.1.2 Rate Metal Removal ( $Q_d$ )

หมายถึง ปริมาณของเศษโลหะที่ถูกตัดโดยคมตัดของดอกสว่าน คิดเป็นปริมาตรของเศษโลหะต่อหน่วยเวลา สามารถคำนวณได้ดังนี้

$$Q_d = \frac{A \cdot n \cdot F}{1000} \quad \text{ลูกบาศก์เซนติเมตร}$$

โดยที่  $Q_d$  = ปริมาตรของโลหะที่ถูกขจัดโดยคมตัดของดอกสว่าน

$n$  = ความเร็วรอบของดอกสว่านขณะทำการเจาะ

$F$  = ความเร็วในการป้อนดอกสว่านเข้าสู่ชิ้นงาน

$A$  = พื้นที่ระนาบของคมตัด มีหน่วยเป็นตารางมิลลิเมตร

จากที่กล่าวมาแล้วนี้ สามารถสรุปเป็นค่าคงที่สำหรับงานเจาะวัสดุประเภทโลหะชนิดต่างๆ ได้ดังตารางที่ 5.1

MATERIALS	CONSTANTS (k)		
	DRILLING	MILLING	TURNING
MILD STL. 25 RC	1.0	1.0	.9
MILD STL. 25 - 30 RC	1.6	1.8	1.3
HARD STL. 60 RC.	1.9	2.1	1.5
SOFT CAST IRON	.8	.7	.5
HARD CAST IRON	.9	1.1	1.0
ALUMINUM	.35	.4	.3
BRASS	.5	.6	.4
BRONZE	.6	.8	.7
STAINLESS 400	1.3	1.3	1.1
STAINLESS 300	1.6	1.9	1.7
TITANIUM	1.0	1.0	1.1
NICKEL ALLOYS	1.6	1.6	1.5

ตารางที่ 5.1 ตารางค่าคงที่

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

5.1.3 กำลังงานคิดเป็นหน่วยแรงม้าที่ให้กับสปินเดิล (Spindle) (E)  
สามารถคำนวณหาได้ดังสมการดังนี้

$$HP_s = K \cdot Q_d \cdot 100\% \quad \text{แรงม้า}$$

โดยที่  $HP_s$  = กำลังงาน คิดเป็นหน่วยแรงม้าที่ให้กับเครื่องจักรขณะทำงานแมชชีน

$Q_d$  = ปริมาตรของโลหะที่ถูกขจัดโดยคมตัด

$K$  = ค่าคงที่ของโลหะชนิดต่าง ๆ ที่ทำการแมชชีน แสดงดังตารางที่ 5.1

ในทางทฤษฎีถือว่าจะไม่เกิดการสูญเสียกำลังงานใด ๆ ในการแมชชีน นอกเหนือจากกำลังงานที่ให้กับคมตัด แต่ในความเป็นจริงแล้ว จะเกิดการสูญเสียเกิดขึ้นในทางปฏิบัติ ดังนั้นสมการข้างต้นจึงมองในรูปของประสิทธิภาพของการขับเคลื่อนเพลลาของสปินเดิล ซึ่งจะมีค่าในการใช้งาน 0.7-0.85 ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของคมตัดที่ใช้ในการแมชชีน ค่ากำลังงานที่ให้กับเพลลาของสปินเดิล คิดเป็นหน่วยแรงม้า จะคำนวณได้จากสมการ

$$HP_m = \frac{K \cdot Q}{E} \quad \text{แรงม้า}$$

โดยที่  $HP_m$  = กำลังงานที่ใช้ในการขับเคลื่อนเพลลาของสปินเดิลขณะทำการแมชชีน

5.1.4 แรงบิดของสปินเดิลที่เกิดขึ้นเนื่องจากการเจาะ (TS)

หมายถึงแรงต้านของคมตัดที่มีต่อชิ้นงานขณะที่ดอกสว่านกำลังตัดชิ้นงาน สามารถคำนวณหาแรงบิดได้จากสมการ

$$TS = \frac{663030 \cdot HP_s}{n} \quad \text{แรงม้า}$$

โดยที่  $HP_s$  = หน่วยของกำลังงานคิดเป็นแรงม้า

ในทางวิศวกรรม หนึ่งแรงม้า(HP) มีค่าเท่ากับ 33.00 ฟุตปอนด์ต่อวินาที หรือ 550 ฟุตปอนด์ต่อวินาทีในระบบอังกฤษ หนึ่งแรงม้ามามีค่าเป็น 75 กิโลกรัมเมตรต่อวินาที หรือ 542.5 ฟุตปอนด์ต่อวินาทีในระบบเมตริก

5.1.5 เวลาที่ใช้ในการแมชชีน

หมายถึงเวลาที่ใช้ในการขจัดวัสดุ ยกตัวอย่างเช่น ระยะเวลาที่ใช้ในการเจาะชิ้นงาน คิดเป็น

หน่วยเวลา (นาที) สามารถคำนวณได้ดังสูตรต่อไปนี้

$$T = \frac{L}{F} \quad \text{นาที}$$

โดยที่  $L$  = ความลึกของการเจาะ หน่วยเป็นมิลลิเมตร

$F$  = อัตราการป้อนสว่านเข้าสู่วัสดุที่เป็นชิ้นงาน มีหน่วยเป็นมิลลิเมตรต่อนาที

## 5.2 งานที่เกี่ยวกับการกลึง (TURNING)

### 5.2.1 ความเร็วในการตัดชิ้นงาน $V_t$

รูปที่ 5.2 แสดงถึงลักษณะของการตัดชิ้นงานของคมตัดโดยวิธีการกลึง

$$V_t = \frac{D \cdot \pi \cdot n}{1000} \quad \text{เมตรต่อนาที}$$

### 5.2.2 ปริมาณของวัสดุที่ถูกตัดออก ( $Q_t$ )

หมายถึง ปริมาตรของวัสดุที่ถูกขจัดโดยคมตัด คิดเป็นปริมาตรต่อหน่วยเวลา สามารถคำนวณหาได้ดังสูตรต่อไปนี้

$$Q_t = T \cdot F \cdot n \cdot c \quad \text{ลูกบาศก์เซนติเมตร}$$

โดยที่  $Q_t$  = ปริมาตรของวัสดุที่ถูกตัดออกโดยวิธีการกลึง


$F$  = อัตราความเร็วในการป้อนมีดกลึงผ่านชิ้นงาน

$n$  = ความเร็วในการหมุนของชิ้นงาน คิดเป็นรอบต่อนาที

$T$  = ความลึกของคมมีดที่ใช้ตัด คิดอ้างอิงจากผิวงานที่ยังไม่ได้ถูกตัด โดยวิธีการกลึง

$$\text{โดยที่ } T = \frac{D-d}{2}$$

$c$  = เส้นรอบวงของชิ้นงานก่อนทำการตัดโดยวิธีการกลึง



รูปที่ 5.2 งานกลึง

### 5.2.3 กำลังงานที่ใช้ขับเคลื่อนสปินเดิล

หมายถึงกำลังงานที่ใช้ในการขับเคลื่อนสปินเดิล ขณะทำการตัดชิ้นงานด้วยมีดกลึงด้วยวิธีการกลึง

$$HP = \frac{K \cdot Q}{E} \quad \text{แรงม้า}$$

โดยที่  $HP_m$  = กำลังงานที่ใช้ในการขับเคลื่อนสปินเดิลด้วยมอเตอร์

### 5.2.4 แรงบิดที่หัวจับบนสปินเดิล

หมายถึง แรงต้านที่เกิดจากการตัดโลหะที่เป็นชิ้นงาน ถูกจับยึดอยู่บนหัวจับของสปินเดิลกับมีดกลึงสามารถคำนวณหาได้จากสูตรดังนี้

$$T_s = \frac{63030 \cdot HP_s}{n} \quad \text{แรงม้า}$$

โดยที่  $T_s$  = แรงบิด

### 5.2.5 ความราบเรียบของผิวงาน

หมายถึงความเรียบบนชิ้นงานหลังจากการตัดชิ้นงานด้วยวิธีการกลึง ในทางทฤษฎีสามารถคำนวณหาค่าความราบเรียบของผิวชิ้นงาน (Surface Roughness)  $S_r$  ซึ่งจะหาได้จากสูตรดังนี้

$$S_r = \frac{F}{8 \cdot r} \quad \text{หนึ่งในล้านของเมตร}$$


โดยที่  $F$  = ความเร็วในการป้อนมีดกลึงไปบนผิวงาน มีหน่วยเป็นมิลลิเมตรต่อรอบ

$r$  = รัศมีความโค้งของคมตัดของมีดกลึง มีหน่วยเป็นมิลลิเมตร

5.2.6 ความเร็วและความหน่วงขณะเข้าสู่ตำแหน่งเริ่มต้นของการแมชชีนโดยวิธีการกลึง ผู้ปฏิบัติงานจะต้องมีการเผื่อระยะก่อนที่คมตัดจะเข้ากระทำการตัดชิ้นงานโดยวิธีการกลึง เนื่องจากการเข้าสู่สภาวะเสถียรภาพของระบบควบคุมอาจมีผลกระทบต่อชิ้นงาน ตัวอย่างเช่น แกนของเครื่องจักรเคลื่อนที่พามีดกลึงจากจุดอ้างอิงของเครื่องจักรเข้ามาถึงจุดเริ่มต้นของการแมชชีน การเคลื่อนด้วยความเร็วสูงสุดของแกนเครื่องจักรดังกล่าวอาจเกิดการเคลื่อนตัวเกินตำแหน่งที่ต้องการควบคุม ซึ่งมาจากสาเหตุหลายประการ เช่น น้ำหนักของแกนเครื่องจักร กำลังของมอเตอร์ขับเคลื่อน ความฝืดของชิ้นส่วนทางกล เป็นต้น ผลจากสิ่งเหล่านี้อาจทำให้มีดกลึงเข้าตัดชิ้นงาน เกิดความเสียหายต่อชิ้นงานหรือคมตัดได้ สูตรต่อไปนี้อาจช่วยแก้ปัญหาดังกล่าว ให้หมดไปหากได้มีการกำหนดขีดจำกัดของ CNC หรือข้อมูลทางเครื่องจักรจากโรงงานผู้ผลิต ตัวอย่างเช่น เครื่องควบคุม CNC กำหนดค่าค่าคงที่ของเวลา  $t_1 = 0.12$  ดังนั้นสามารถจะหาระยะของ  $A_1$  ในรูปที่ 5.3 ได้โดยการคูณค่าคงที่ของเวลาเข้ากับค่าความเร็ว สมมติกำหนดให้ความเร็วของสปินเดิลคือ 350 RPM. ความเร็วของการป้อนงานและความเร็วในการเข้าตัดชิ้นงาน 8 รอบของสปินเดิลต่อระยะการเคลื่อนที่ 25.4 มิลลิเมตร = 3.175

ถ้าความเร็วที่ปลายของคมตัดมีค่า 3.175 มิลลิเมตรในทุกๆ รอบของการหมุนของสปินเดิล

$$\begin{aligned}
 V_L &= 3.175 \cdot 350 \\
 &= 1,111.25 \quad \text{มิลลิเมตรต่ออนาที} \\
 A_2 &= t_1 \cdot V_L \\
 &= \frac{(0.12 \cdot 1,111.25)}{60} \\
 &= 2.2225 \quad \text{มิลลิเมตร}
 \end{aligned}$$



รูปที่ 5.3 แสดงค่าความเร็วและความหน่วงที่มีผลต่อการเคลื่อนที่ของแกนเครื่องจักร

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ค่าเวลาที่ของเวลาสามารถจะคำนวณได้ โดยกำหนดให้ค่าคงที่ของเวลาสำหรับความเร็ว แสดงด้วย  $t_2$

$$t_2 = t - t_2 - (t_1 \cdot \text{EXP}(\frac{-t}{t_1}))$$

ถ้ากำหนดให้

$$\frac{-t}{t_1} = \ln 0.05$$

$$= -2.99573$$

หรือ

$$t = 0.12 \cdot 2.99573$$

$$= 0.3595$$

แทนค่าสมการข้างต้นด้วย  $t$  เพื่อหา  $t_2$  จะได้

$$t_2 = 0.359 - 0.12 + 0.35940.05$$

$$= 0.2455$$

ระยะทางที่เหมาะสมของ  $A_1$  คือ

$$A_1 = t_2 \cdot V_L$$

จากข้อกำหนดในตัวอย่าง การหาค่าความหน่วงจะคำนวณได้คือ ถ้าความเร็วในการป้อนชิ้นงาน

มีค่า 8 รอบต่อระยะการเคลื่อนที่ 25.4 มิลลิเมตร ความเร็วของสปินเดิล 350 สามารถคำนวณได้ดังนี้

$$V_L = 3.175 \cdot 350$$

$$= 1,111.25 \quad \text{มิลลิเมตรต่อนาที}$$

$$A_2 = t_2 \cdot V_L$$

$$= \left( \frac{0.245 \cdot 1,111.25}{60} \right)$$

$$= 4.54 \quad \text{มิลลิเมตร}$$

ระยะทางสำหรับความเร็วในการเคลื่อนที่ของแกนเครื่องจักร สามารถพิจารณาเป็นสัดส่วนกับค่าของ  $A_2$  ในทางปฏิบัติวิศวกรจะกำหนดค่าระยะ  $A_1$  ให้เปลี่ยนแปลงได้เป็นอัตราส่วน 2 ถึง 4.4 เท่าของ  $A_2$  ดังนั้น

$$A_1 = (2 \sim 4.4) \cdot A_2$$

### 5.3 การตัดชิ้นงานด้วยคมตัดโดยวิธีการกัด (Milling)

5.3.1 ความเร็วในการตัด  $V_m$  คือความเร็วของคมตัด โดยพฤติกรรมของคมตัดจะเคลื่อนที่แต่ชิ้นงานหยุดอยู่กับที่

$$V_m = \frac{D \cdot \pi \cdot n}{1000} \quad \text{เมตรนาที}$$

โดยที่  $D$  = เส้นผ่าศูนย์กลางของคมตัด มีหน่วยเป็นมิลลิเมตร

### 5.3.2 อัตราการตัดชิ้นงานคิดเป็นหน่วยปริมาตร ( $Q_m$ )

$$Q_m = W \cdot T \cdot F \quad \text{ลูกบาศก์มิลลิเมตรต่อนาที}$$

โดยที่  $Q_m$  = ปริมาตรของโลหะที่ถูกตัดโดยคมตัด มีหน่วยเป็นลูกบาศก์เซนติเมตรต่อนาที

$W$  = หน้ากว้างของคมตัด มีหน่วยเป็นมิลลิเมตร

$T$  = ความลึกของคมตัดคิดจากผิวโลหะก่อนตัด มีหน่วยเป็นมิลลิเมตร

$F$  = ความเร็วในการป้อนคมตัดเข้าตัดชิ้นงานในแนวราบ มีหน่วยเป็นมิลลิเมตรต่อนาที

### 5.3.3 กำลังงานที่ใช้ในการตัดชิ้นงานสำหรับคมตัด

$$HP_m = \frac{K \cdot Q}{E} \quad \text{แรงม้า}$$

### 5.3.4 แรงบิดที่ใช้ในการหมุนคมตัดขณะตัดชิ้นงานโดยวิธีการกัด

หมายถึงแรงบิดที่เกิดขึ้นที่เพลลาของสปินเดิล

$$T_s = \frac{63030 \cdot HP_m}{n} \quad \text{แรงม้า}$$

สูตรการคำนวณที่เสนอนี้ เป็นเพียงการสรุปผลที่เกิดจากกรณีที่คมตัดกระทำต่อชิ้นงานในการเจาะการกลึง และการกัด ซึ่งผลดังกล่าวอาจเป็นผลต่อการทำงานของ CNC ที่จะเอาชนะแรงต้านที่เกิดขึ้นในภาวะต่างๆ ดังกล่าวมาแล้ว ดังนั้นการออกแบบอุปกรณ์ขับเคลื่อนสำหรับติดตั้งกับเครื่องจักรจึงควรอ้างอิงถึงเทอมต่างๆ ที่กล่าวมาแล้วนี้



## บทที่ 6

### การออกแบบส่วนประกอบของเครื่องควบคุมเชิงเลขแบบใช้คอมพิวเตอร์(CNC)


เครื่องควบคุมเชิงเลขแบบใช้คอมพิวเตอร์ที่ศึกษาวิจัยและออกแบบนี้ จะเป็นเครื่องควบคุมเชิงเลขขนาดสองแกน ซึ่งมีการควบคุมที่เป็นอิสระต่อกัน (Two Axis Simultaneous) และใช้เครื่องกลึงเป็นกรณีศึกษา โดยในบทนี้จะกล่าวถึงโครงสร้างของหน่วยคอมพิวเตอร์กลางและหน่วยควบคุมตำแหน่งที่ได้ออกแบบและจัดสร้างขึ้นมา สำหรับโปรแกรมต่างๆ ที่ใช้ควบคุมการทำงานของ CNC ที่ได้พัฒนาเขียนขึ้นมาจะบรรจุไว้ในภาคผนวก

#### 6.1 หน่วยคอมพิวเตอร์กลาง

CNC ที่วิจัยออกแบบขึ้นมาี้ ประกอบด้วยส่วนต่างๆ คือ หน่วยคอมพิวเตอร์กลาง ทำหน้าที่ประมวลผลกลาง โดยใช้หน่วยประมวลผลกลาง 8088 ที่มีความเร็วของสัญญาณนาฬิกา 4 เม็กกะเฮิร์ต (MHz) มีหน่วยความจำแบบอ่านได้อย่างเดียว 128 กิโลไบต์ (Kilo-bytes) หน่วยความจำแบบอ่านและเขียนได้ขนาด 128 กิโลไบต์ ฮาร์ดแวร์ (Hardware) สามารถใช้อุปกรณ์เชื่อมต่อของคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลที่เทียบได้กับรุ่น XT ของ IBM การพัฒนาโปรแกรมจะใช้ภาษาแอสแซมบลี (Assembly Language) กระทำบนเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล การติดต่อกับระบบภายนอกจะผ่านระบบเชื่อมต่ออินพุทเอาต์พุตดังนี้

1. ฮาร์ดแวร์หน่วยแสดงผล แสดงสถานะการทำงานของระบบควบคุมขณะป้อนโปรแกรมเข้าเครื่องควบคุม หรือแสดงสถานะที่ระบบควบคุมกำลังทำงานเป็นรหัสตัวเลขฐานสิบ
2. ฮาร์ดแวร์สำหรับป้อนข้อมูลเข้าเครื่องควบคุม ประกอบด้วยแป้นคีย์ที่เป็นรหัสตัวเลข และตัวอักษรเท่าที่จำเป็น
3. ฮาร์ดแวร์สำหรับเชื่อมต่อกับระบบภายนอกแบบตรรก ประกอบด้วยส่วนที่เป็นอินพุท และเอาต์พุท
4. ฮาร์ดแวร์สำหรับควบคุมตำแหน่งของแกนเครื่องจักร มีสัญญาณควบคุมแบบอนาล็อกขนาด  $\pm 10$  โวลท์ และมีสัญญาณป้อนกลับเป็นแบบตรรก

การพัฒนาทางซอฟต์แวร์ (Software) จะทำที่หน่วยคอมพิวเตอร์กลาง โดยแบ่งหมวดซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการทำงานออกเป็นส่วนย่อย (Module) ดังแสดงในรูปที่ 6.1




รูปที่ 6.1 บล็อกไดอะแกรมของ CNC ที่สร้างขึ้น

จากรูปที่ 6.1 สามารถจะอธิบายได้ดังนี้

6.1.1 ส่วนกำเนิดฟังก์ชันต่าง ๆ (Function Generator) ของแกนเครื่องจักร

เป็นส่วนกำเนิดจุดของการเคลื่อนที่ให้กับหน่วยควบคุมตำแหน่งเชิงตัวเลขแบบ 2 แกน แบ่งออกได้เป็นสองฟังก์ชัน คือ ฟังก์ชันที่เป็นเชิงเส้นตรง (Linear Interpolation) และฟังก์ชันที่เป็นเชิงเส้นโค้ง (Circular Interpolation)


เนื่องจากการควบคุมตำแหน่งเชิงเลขมีความต่อเนื่องและมีการซิงโครไนซ์ระหว่างแกนทั้งสอง จึงเรียกพฤติกรรมของการเคลื่อนที่แบบนี้ว่า วิถีการเคลื่อนที่ (Trajectory) ดังแสดงในบล็อกไดอะแกรมรูปที่ 6.2



รูปที่ 6.2 แสดงวิถีการเคลื่อนที่

รูปของชิ้นงานที่ต้องการจะขึ้นอยู่บนพื้นฐานความยืดหยุ่น ได้แก่ ความสามารถในการกำหนดจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดของวิถีการเคลื่อนที่ได้อย่างเที่ยงตรง ความสามารถในการกำหนดความเร็วของการเคลื่อนที่ของวิถีนั้นได้อย่างแม่นยำ และความสามารถที่จะกำหนดเงื่อนไขการทำงานขณะที่วิถีการเคลื่อนที่ยังดำเนินอยู่

6.1.1.1 การกำเนิดวิถีที่เป็นฟังก์ชันเส้นตรงเชิงความเร็ว เป็นวิธีการที่เลือกใช้ในการควบคุมการเคลื่อนที่ของคมตัดสำหรับ CNC ที่สร้างขึ้น แสดงได้ดังรูปที่ 6.3



รูปที่ 6.3 การกำเนิดวิถีที่เป็นฟังก์ชันเส้นตรงเชิงความเร็ว

การเคลื่อนที่เป็นฟังก์ชันเส้นตรง ถ้า  $P_1$  เป็นจุดเริ่มต้นของการเคลื่อนที่ ที่เป็นฟังก์ชันเส้นตรงที่พิกัด  $x_1, y_1$  และ  $P_2$  คือจุดสิ้นสุดของการเคลื่อนที่ ที่พิกัด  $x_2, y_2$  ความเร็วในการเคลื่อนที่จาก  $P_1$  ไปยัง  $P_2$  จะมีค่าเป็น

$$V = \frac{\sqrt{((x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2)}}{t}$$

ความเร็วสัมพัทธ์ของ  $y$  และ  $x$  ที่ทำให้เกิด  $V$  จะมีค่าเป็น

$$V_x = V \cdot \cos \theta$$

$$V_y = V \cdot \sin \theta$$

ถ้า  $R$  คือความยาวของเส้นตรงที่ลากจากจุด  $P_1$  มาถึง  $P_2$  หรือหมายถึงการเคลื่อนที่ของ

คมตัดในเชิงเส้นตรง จะได้ว่า

$$\begin{aligned}\sin \theta &= \frac{(y_2 - y_1)}{\sqrt{((x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2)}} \\ &= \frac{(y_2 - y_1)}{R}\end{aligned}$$

ทำนองเดียวกัน


$$\begin{aligned}\cos \theta &= \frac{(x_2 - x_1)}{\sqrt{((x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2)}} \\ &= \frac{(x_2 - x_1)}{R}\end{aligned}$$

โดยการแทนค่า จะได้

$$\begin{aligned}V_x &= \frac{V \cdot (x_2 - x_1)}{R} \\ V_y &= \frac{V \cdot (y_2 - y_1)}{R}\end{aligned}$$


โดยที่  $V$  = ความเร็วของการเคลื่อนที่ของคมตัด ที่ต้องการกำหนดในการใช้งาน  
 $R$  = การเคลื่อนที่ของคมตัดในเชิงเส้นตรง  
 $= \sqrt{((x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2)}$

บล็อกไดอะแกรมของระบบซอฟต์แวร์แสดงได้ดังรูปที่ 6.4



รูปที่ 6.4 บล็อกไดอะแกรมของระบบซอฟต์แวร์กรณีเส้นตรง

### 6.1.1.2 การกำเนิดวิถีที่เป็นฟังก์ชันเส้นโค้งเชิงความเร็ว แสดงได้ดังรูปที่ 6.5



รูปที่ 6.5 วิธีการเคลื่อนที่ของคมตัดที่เป็นฟังก์ชันเส้นโค้ง

การกำเนิดส่วนโค้งของวงกลมสามารถสังเคราะห์ขึ้นได้หลายวิถี เช่น วิธีการแทนค่าตัวแปรลงในสมการวงกลม

$$r = \sqrt{x^2 + y^2}$$

และ

$$y = r \cdot \sin \theta$$

$$x = r \cdot \cos \theta$$

การคำนวณโดยวิธีการแทนค่าแบบตรงไปตรงมา จะทำให้ความเร็วในการทำงานของหน่วยประมวลผลกลางสูญเสียไปกับการคำนวณเป็นส่วนใหญ่ ดังนั้น เพื่อเป็นการแก้ปัญหานี้จึงได้ทำการสังเคราะห์ตารางค่าของไซน์ และโคไซน์ขึ้น เพื่อสร้างส่วนโค้งตามสมการข้างต้น ค่าของ  $x$  และ  $y$  ที่เกิดขึ้นจึงอยู่ในรูปของจุดที่อยู่บนส่วนโค้งที่มีรัศมีความโค้ง  $r$  และความเร็วของ  $x, y$  จะหาได้ดังนี้

$$V_x = \frac{V \cdot \Delta x}{r}$$

$$V_y = \frac{V \cdot \Delta y}{r}$$

โดยที่  $r$  = รัศมีความโค้งของวงกลม


$V_y$  = ความเร็วของการเคลื่อนที่ในแนวแกน  $y$

$V_x$  = ความเร็วของการเคลื่อนที่ในแนวแกน  $x$

$\Delta x, \Delta y$  = ระยะสัมพัทธ์ของการเคลื่อนที่ในแนวแกน  $x, y$  (หาค่าได้จากตาราง)

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า

ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



รูปที่ 6.6 บล็อกไดอะแกรมของระบบซอฟต์แวร์กรณีเส้นโค้ง


จะเห็นได้ว่า วิธีการเคลื่อนที่ของคมตัดที่เป็นฟังก์ชันเส้นตรงและเส้นโค้งนั้น จะแตกต่างกันที่ค่าพารามิเตอร์  $r$  ซึ่งที่กล่าวมานี้จุดศูนย์กลางความโค้งของ  $r$  จะต้องอยู่ที่จุดกำเนิดเท่านั้น แต่ในกรณีที่จุดศูนย์กลางความโค้งอยู่ที่จุดใด ๆ ลักษณะการอ้างจุดเริ่มต้นของส่วนโค้งจะเป็นดังนี้ ( ดูรูปที่ 6.7 )

$$r^2 = I^2 + J^2$$

โดยที่  $I$  = จุดเริ่มต้นของส่วนโค้งบนแกน  $x$  ที่อ้างอิงจากจุดศูนย์กลางของส่วนโค้ง

$J$  = จุดเริ่มต้นของส่วนโค้งบนแกน  $y$  ที่อ้างอิงจากจุดศูนย์กลางของส่วนโค้ง


รูปที่ 6.8 แสดงบล็อกไดอะแกรมของระบบซอฟต์แวร์กรณีเส้นโค้ง ที่จุดศูนย์กลางความโค้งอยู่ที่จุดใด ๆ



รูปที่ 6.7 การอ้างจุดศูนย์กลางความโค้งของวงกลมสำหรับ CNC ที่สร้างขึ้น

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า

ไม่ผ่านการรับรองลิขสิทธิ์ หรือใช้ชื่อของหน่วยงาน และผู้วางผังเครื่องจักรของอุตสาหกรรมนี้ที่มีอยู่จริง



รูปที่ 6.8 บล็อกไดอะแกรมของระบบซอฟต์แวร์กรณีเส้นโค้งในรูปที่ 6.7

6.1.1.3 การสร้างตารางฟังก์ชันซายน์และโคซายน์ การสร้างฟังก์ชันของส่วนโค้งโดยวิธีการสังเคราะห์ตาราง จะเป็นการลดเวลาที่ใช้ในการคำนวณลงได้มาก แต่การที่ได้มาซึ่งตารางที่จะครอบคลุมฟังก์ชันทั้งหมดของวงกลมนั้นจำเป็นจะต้องอาศัยการคำนวณค่าต่าง ๆ ไว้มากเป็นจำนวนมากซึ่งในทางปฏิบัติแล้วตารางควรจะมีขนาดเล็กที่สุด เพื่อเป็นการประหยัดขนาดของหน่วยความจำ และหลีกเลี่ยงการคำนวณที่ยุ้งยากและต่อเนื่องให้มากที่สุด ซึ่งจะทำให้ความเร็วของการทำงานของระบบทั้งหมดเร็วขึ้น ในรูปที่ 6.9 ถ้า  $r$  คือรัศมี  $L$  คือเส้นที่เกิดจากการเคลื่อนที่ของแกนรัศมีเชิงมุมการเลือกแบ่งส่วนย่อยๆ (Strip) ของพื้นที่ที่เกิดจากเส้นโค้งนี้เป็น  $n$  และ  $m$  โดยที่  $n$  เป็นความกว้างของเส้นแบ่งย่อยในแนวตั้ง (Vertical Strip) และ  $m$  เป็นความสูงบนแกน  $y$  ที่เกิดจากเส้นแบ่งย่อยในแนวตั้งแต่ละเส้น โดยวัดระยะจากแกน  $x$  ไปยังจุดที่เส้นแบ่งย่อยในแนวตั้งตัดกับส่วนโค้งของวงกลม การเก็บข้อมูลค่าฟังก์ชันต่าง ๆ ของส่วนโค้งมีขีดจำกัดของความละเอียด ซึ่งฟังก์ชันของส่วนโค้งสามารถที่จะบอกได้ 2 ลักษณะคือ การบอกฟังก์ชันแบบอ้างอิงระยะสัมพัทธ์ (Relative) และการบอกฟังก์ชันแบบสัมบูรณ์ (Absolute) ซึ่งเป็นการบอกฟังก์ชันที่มีการอ้างอิงจากจุดกึ่งกลางของส่วนโค้งนั้น และเนื่องจากการบอกฟังก์ชันทั้ง 2 แบบนี้จะต้องใช้ปริมาณตัวเลขแทนขนาดฟังก์ชัน ดังนั้นค่าความละเอียด (Resolution) จะขึ้นอยู่กับจำนวนตัวเลขที่ใช้อ้างอิงระยะหรือขนาดของฟังก์ชัน เช่น การอ้างอิงระยะฟังก์ชันสูงสุด 1000 หน่วย มีความละเอียดเป็น  $1/1000$  หน่วย

จากค่าของความละเอียดข้างต้น สามารถสรุปเป็นสมการได้ว่า

$$D = \frac{n}{B}$$

$n$  = ความกว้างของเส้นแบ่งย่อยในแนวนิ่ง

$B$  = จำนวนของข้อมูลย่อยสูงสุดที่สามารถจะเก็บไว้เพื่อการคำนวณ

เช่นถ้า  $B$  เป็นหน่วยความจำขนาด 8 บิต จำนวนข้อมูลย่อยสูงสุดที่ยอมรับได้จะมีค่าเท่ากับ 256 ข้อมูล และถ้า  $n = 1$

$$D = \frac{1}{256}$$

$$= 0.0039$$

นั่นคือ ในรูปของสมการทางคณิตศาสตร์สำหรับเลขฐานสอง

$$D = \frac{1}{1 + 1 \cdot 2 + 1 \cdot 2 + 1 \cdot 2 + 1 \cdot 2 + 1 \cdot 2 + 1 \cdot 2 + 1 \cdot 2}$$

เมื่อจัดให้อยู่ในรูปสมการทั่วไป จะได้


$$D = \frac{n}{a_0 + a_1 \cdot b + a_2 \cdot b + a_3 \cdot b + a_4 \cdot b + a_5 \cdot b + a_6 \cdot b + a_7 \cdot b}$$

$$= \frac{n}{1 + \sum_{p=0}^q (a_p \cdot b^p)}$$

โดยที่  $a$  = สัมประสิทธิ์ของเลขฐานสอง มีค่า 0 หรือ 1


$b$  = เลขฐานสอง

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



รูปที่ 6.9 แสดงการสังเคราะห์ตารางไซน์และโคไซน์

จากสมการข้างต้น  $q$  จะบอกถึงขนาดความกว้างของฐาน เช่น ถ้า  $q = 2$  ความกว้างของฐานจะมีค่าเท่ากับ  $q+1$  หรือเท่ากับ 3 ซึ่งหมายถึงเลข 3 หลัก (3 บิท) นั่นก็คือ ถ้าความกว้างของฐานมีค่าน้อย ค่าความละเอียดจะลดลง ค่าของ  $q$  จึงควรมีค่าที่เหมาะสมกับการใช้งาน เช่น ถ้ายอมรับให้การกำหนดส่วนโค้งมีความคลาดเคลื่อนไม่เกิน  $1/1000$  หน่วย  $q$  จึงต้องมีค่าเท่ากับ 1000 ซึ่งเมื่อเปลี่ยนเป็นเลขฐานสอง ขนาดของ  $q$  จะมีทั้งหมดสิบหลัก และเนื่องจาก  $q$  จะเป็นตัวกำหนดค่าขนาดของหน่วยความจำต่อหนึ่งชุดข้อมูลที่ใช้ในคอมพิวเตอร์ ดังนั้น  $q$  จึงเป็นตัวกำหนดค่าความเร็วในการโยกย้ายข้อมูลด้วย



รูปที่ 6.10 แสดงการหาค่าของ  $n$


เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

$$m = f(n)$$

เช่นถ้า  $n=1$  และ  $m=10$  ค่าของ  $q$  หาได้ดังนี้

$$\begin{aligned} b^q &= m \\ q &= \frac{\ln m}{\ln b} \\ &= \frac{\ln 10}{\ln 2} \\ &= 3.3219 \\ &= \text{เลขฐานสองสี่หลัก} \end{aligned}$$

วิธีการกำหนดค่าความละเอียดที่กล่าวมาข้างต้นนี้ เป็นวิธีการที่มีใช้กันอยู่ทั่วไป ทั้งในกรณีของเส้นตรงและเส้นโค้ง อย่างไรก็ตาม ในกรณีของเส้นโค้งนั้น ในวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ ผู้วิจัยได้คิดค้นวิธีการออกแบบเพื่อกำหนดค่าความละเอียดขึ้นมาอีกวิธีหนึ่ง โดยการพิจารณาแบ่งมุมของส่วนโค้งออกเป็นช่วงย่อย ซึ่งสามารถให้ผลลัพธ์ที่ดีกว่าวิธีแรก เพราะในกรณีของเส้นโค้งนั้น เมื่อใช้วิธีใหม่นี้จะได้ความเป็นเชิงเส้น (Linearity) ที่ดี ซึ่งวิธีนี้สามารถจะอธิบายได้ดังต่อไปนี้



รูปที่ 6.11 แสดงการแบ่งส่วนโค้งเป็นส่วนย่อย ๆ

จากรูปที่ 6.11 ส่วนโค้งของวงกลมซึ่งมีรัศมีความโค้ง  $r$  จะถูกแบ่งออกเป็นช่วงย่อย โดยที่

จากรูปที่ 6.11 ส่วนโค้งของวงกลมซึ่งมีรัศมีความโค้ง  $r$  จะถูกแบ่งออกเป็นส่วนย่อย โดยที่ส่วนย่อย ๆ นี้จะถูกกำหนดจากค่าของมุม และทำการแบ่งมุมออกเป็น 2 ส่วนเท่า ๆ กัน หลังจากนั้นต้องลากเส้น CORD และกำหนดให้ระยะห่างระหว่างเส้น CORD กับส่วนโค้งมีค่าเป็นเลขจำนวนเต็มที่น้อยที่สุด คือเท่ากับ 1 (ดูรูปที่ 6.11 ประกอบ) นั่นคือ

$$\theta = 2 \cdot \cos^{-1} \left( \frac{r-1}{r} \right)$$

จำนวนของข้อมูลย่อย B ในหนึ่ง Quadrant จะขึ้นอยู่กับค่าของมุม คือ

$$B = \frac{90^\circ}{\theta} \\ = \frac{\pi}{4 \cdot \cos^{-1} \left( \frac{r-1}{r} \right)}$$

เช่นเดียวกันกับวิธีแรก  $m$  จะเป็นความสูงบนแกน  $y$  ที่เกิดจากการแบ่งมุม และลากเส้น CORD ดังในรูปที่ 6.11 ดังนั้น

$$m_1 = \Delta y_1 \\ m_2 = \Delta y_2 \\ = r \cdot \sin \theta \\ = r \cdot \sin 2\theta - r \cdot \sin \theta \\ = r \cdot [\sin 2\theta - \sin \theta]$$

ทำนองเดียวกัน

$$m_q = \Delta y_q \\ = r \cdot [\sin q\theta - \sin (q-1)\theta]$$

โดยที่  $m_q$  = ความสูงบนแกน  $y$  ที่เกิดจากการแบ่งมุม

$q = 1, 2, 3, \dots, B$

$\theta$  = ความละเอียดของสเกล

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ตัวอย่างเช่น ถ้าให้  $r$  มีค่ามากที่สุดเท่ากับ 10 เมตร มีค่าความคลาดเคลื่อนจากเส้น CORD เท่ากับ 1 ไมครอน (Micron) จากรูปที่ 6.11

$$A = r \cdot (1 - \cos \frac{\theta}{2})$$

$$1 = 10^7 \cdot (1 - \cos \frac{\theta}{2})$$

$$\theta = 2 \cdot \cos^{-1} \frac{10^7 - 1}{10}$$


$$= 0.0512469036^\circ$$

แบ่งออกเป็นส่วโค้งย่อยได้เท่ากับ

$$B = \frac{90^\circ}{0.0512469036}$$

$$= 1756.20366813 \text{ ส่วนย่อย}$$


ซึ่งในการใช้งานจริง จะใช้ค่า 2000 ส่วนย่อย รูปที่ 6.12 แสดงถึงบล็อกโตะแกรมการทำงานของโปรแกรม



รูปที่ 6.12 บล็อกโตะแกรมการทำงานของโปรแกรม

ระนาบ x-y สามารถทำได้ดังนี้


- กำหนดจุดเริ่มต้นของส่วนโค้งบนระนาบ x,y
- กำหนดจุดสิ้นสุดของส่วนโค้งบนระนาบ x,y
- เรียกใช้ฟังก์ชันส่วนโค้ง




รูปที่ 6.13 รูปแสดงส่วนโค้งที่ต้องการสร้าง

6.1.1.4 ฟังก์ชันการทำงาน (Operating Function) ซึ่งประกอบด้วยฟังก์ชันอินพุท ได้แก่ รหัส G,M หรือ T ตารางรหัสพารามิเตอร์ต่างๆ ของอินพุท ซึ่งแสดงได้ดังรูปที่ 6.14

- ก. การออกแบบรหัส G02 และ G03 แสดงได้ดังรูปที่ 6.15 ซึ่งแสดงส่วนของวงกลมที่ถูกแบ่งออกเป็นส่วนโค้งย่อย ๆ 4 ส่วนคือ  $Q_1, Q_2, Q_3$  และ  $Q_4$  ระบบทิศทางการเปลี่ยนแปลงจากจุดอ้างอิง P ไปยัง  $P_1$  ถ้าพิจารณาทิศทางโดยแทนเครื่องหมาย จะระบุทิศทางได้ดังตารางที่ 6.1
- ข. การพิจารณาหาตำแหน่งของส่วนโค้ง การกำเนิดส่วนโค้งของวงกลมจะต้องระบุค่าพารามิเตอร์ต่าง ๆ ได้แก่ จุดเริ่มต้นของส่วนโค้ง รัศมีของส่วนโค้ง และจุดสิ้นสุดของส่วนโค้ง




รูปที่ 6.14 รูปแสดงฟังก์ชันการทำงาน



เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนรูปที่ 6.15 การออกแบบรหัส G02 และ G03 ภาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า

sin	x	y	sin	x	y	Code
Q <sub>1</sub>	-	+	Q <sub>1</sub>	0	1	1
Q <sub>2</sub>	-	-	Q <sub>2</sub>	0	0	0
Q <sub>3</sub>	+	-	Q <sub>3</sub>	1	0	2
Q <sub>4</sub>	+	+	Q <sub>4</sub>	1	1	3

ตารางที่ 6.1 แสดงรหัสการเคลื่อนที่ในทิศทางต่าง ๆ



รูปที่ 6.16 รูปแสดงการกำหนดค่าพารามิเตอร์ต่าง ๆ เพื่อหาตำแหน่งของส่วนโค้ง

รัศมี  $r$  สามารถคำนวณได้จาก

$$r = \sqrt{(x^2 + y^2)}$$

ทิศทางของส่วนโค้งที่กำเนิดขึ้นสามารถระบุได้จากรหัสคือ G02 และ G03 G02 หมายถึง การกำเนิดส่วนโค้งในทิศทางตามเข็มนาฬิกา G03 หมายถึงการกำเนิดส่วนโค้งในทิศทางทวนเข็มนาฬิกา จุดเริ่มต้นของส่วนโค้งจะอ้างจากจุดสุดท้ายของการกำเนิดเส้นโค้งหรือเส้นตรงใด ๆ และจะแทนด้วยสัญลักษณ์ ALP\_X (Absolute Last Point) และ ALP\_Y จุดสุดท้ายของการกำเนิดส่วนโค้งจะแทนด้วย X\_END และ Y\_END การระบุตำแหน่งของส่วนโค้งสามารถหาได้ โดยการตรวจสอบเครื่องหมายที่เกิดจากการหาค่าต่างของ X\_END Y\_END และ ALP\_X ALP\_Y ดังนี้ ถ้า


ALP\_X - X\_END ; x-axis

ALP\_Y - Y\_END ; y-axis

ซึ่งสรุปได้ดังตารางที่ 6.2

x	y	Quadrant
-	+	Q1
-	-	Q2
+	-	Q3
+	+	Q4

ตารางที่ 6.2 แสดงรหัสเครื่องหมายที่สัมพันธ์กับส่วนต่างๆ ของวงกลม




รูปที่ 6.17 แสดงการกำเนิดส่วนโค้งใช้วิธีตาราง

การกำเนิดส่วนโค้งต่าง ๆ สามารถสร้างอย่างง่าย ๆ โดยการแบ่งส่วนโค้งออกเป็น 4 ส่วน คือ  $Q_1, Q_2, Q_3$  และ  $Q_4$  โดยจะถือส่วนโค้งที่สร้างง่ายที่สุดเป็นพื้นฐานในการสร้าง และส่วนโค้งต่าง ๆ ที่เหลือจะหาได้จาก การแทนค่าเครื่องหมายแสดงการเคลื่อนที่ของแกนต่าง ๆ ที่กล่าวมาแล้วข้างต้น ในที่นี้ส่วนโค้งที่สร้างง่ายที่สุดคือ  $Q_2$  ซึ่งสามารถสร้างได้โดยใช้ตาราง ค่าที่ได้จากตารางจะเป็นค่าสัมพัทธ์ ดังนั้น การกำเนิดส่วนโค้งจะเป็นการรวมค่าสัมพัทธ์เพื่อประกอบเป็นความสูงจากจุดเริ่มต้น  $ALP_X$  และ  $ALP_Y$  และเรียกค่าความสูงในแนวแกน  $x$  และ  $y$  ว่า  $ALT_X$  (Altitude) และ  $ALT_Y$  ตามลำดับ ค่าของ  $ALT_X$  และ  $ALT_Y$  จะหาได้จากสมการ

$$ALT_X = r \cdot \left[ 1 - \sum_{q=ALP_X}^{X\_END} (\cos q\theta - \cos(q-1)\theta) \right]$$

$$ALT_Y = r \cdot \left[ 1 - \sum_{q=ALP_Y}^{Y\_END} (\sin q\theta - \sin(q-1)\theta) \right]$$

และสามารถเขียนเป็นส่วนโค้งได้ดังรูปที่ 6.18



รูปที่ 6.18 ส่วนโค้งที่สร้างขึ้น

- ง. การหาจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดของส่วนโค้งของตาราง  
การหาค่าของจุดเริ่มต้น ซึ่งอยู่ที่จุดใด ๆ จะสามารถหาได้โดยการคำนวณความสูง และนำมาเปรียบเทียบกับค่าของ  $ALP_X$  และ/หรือ  $ALP_Y$  ซึ่งถือว่าเป็นตำแหน่งอ้างอิง จากสมการ

$$r = \sqrt{(I^2 + J^2)}$$

โดยที่  $r$  = รัศมีของส่วนโค้ง

$I$  = จุดเริ่มต้นของส่วนโค้งบนแกน  $x$  ที่อ้างอิงจากจุดศูนย์กลางของส่วนโค้ง

$J$  = จุดเริ่มต้นของส่วนโค้งบนแกน  $y$  ที่อ้างอิงจากจุดศูนย์กลางของส่วนโค้ง


ค่าของ  $I$  หรือ  $J$  จะเป็นศูนย์ได้เพียงค่าเดียว แต่อาจจะไม่เท่ากับศูนย์ทั้งสองค่าก็ได้ ถ้า  $I$  หรือ  $J$  ค่าใดค่าหนึ่งมีค่าเท่ากับศูนย์ แสดงว่าจุดเริ่มต้นของส่วนโค้งจะต้องอยู่ที่ค่าศูนย์ของแกนนั้น ๆ และมีรัศมีเท่ากับค่าของจุดเริ่มต้นที่ไม่เท่ากับศูนย์ในกรณีที่ค่าของ  $I$  และ/หรือ  $J$  ไม่เท่ากับศูนย์  
อ้างถึง B = 2000 ณ จุดที่

$$I = r \cdot [1 - \sum_{q=1}^{2000} (\cos q\theta - \cos(q-1)\theta)]$$

และ/หรือ

$$J = r \cdot [1 - \sum_{q=1}^{2000} (\sin q\theta - \sin(q-1)\theta)]$$

มีค่าเป็นศูนย์ หรือใกล้เคียงศูนย์มากที่สุด (เริ่มมีค่าเป็นลบ) ค่าของ  $q$  ในขณะนั้นจะเป็นค่าที่ทำให้เกิดค่าของ  $ALP\_X$  และ/หรือ  $ALP\_Y$  ตามลำดับ หรือเป็นค่าของจุดเริ่มต้นของส่วนโค้งแรกในตาราง



รูปที่ 6.19 การหาจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดของส่วนโค้ง

ในกรณีที่ส่วนโค้งไม่ได้เริ่มต้นที่ศูนย์ นั่นคือ  $ALP\_X$  และ  $ALP\_Y$  จะอยู่ที่จุดใด ๆ กรณีนี้ จะไม่สามารถใช้กฎเกณฑ์นี้ได้ ดังนั้นจึงต้องใช้เทคนิคประกอบ โดยการกำหนดจุดเริ่มต้นของส่วนโค้ง ให้มีจุดเริ่มต้นของส่วนโค้งเทียบกับ  $ALP\_X$  และ  $ALP\_Y$  ที่จุด  $i, j$  ซึ่งวิธีนี้สามารถใช้กับส่วนโค้งที่มีจุดศูนย์กลางความโค้งที่จุดใด ๆ ได้

จุดสิ้นสุดของส่วนโค้งหาได้จากการเปรียบเทียบค่าของ  $X\_END$  และ  $Y\_END$  ได้เช่นเดียวกันกับที่ได้กล่าวมา นั่นคือ

$$X\_END = r \cdot [1 - \sum_{q=ALP\_X}^{2000} (\cos q\theta - \cos(q-1)\theta)]$$

และ/หรือ


$$Y\_END = r \cdot [1 - \sum_{q=ALP\_Y}^{2000} (\sin q\theta - \sin(q-1)\theta)]$$

มีค่าเป็นศูนย์ หรือใกล้เคียงศูนย์มากที่สุด (เริ่มมีค่าเป็นลบ) ค่าของ  $q$  ในขณะนั้นจะเป็นค่าที่ทำให้เกิดค่าของ ALT\_X และ/หรือ ALT\_Y ตามลำดับ หรือเป็นค่าของจุดสิ้นสุดของส่วนโค้งแรกในตาราง อนึ่งในระหว่างที่สมการข้างต้นนี้ยังมีค่าเป็นบวก จะแสดงถึงว่าเครื่องจักรกำลังอยู่ในขั้นตอนการทำงานจากจุดเริ่มต้นไปยังจุดสุดท้ายของส่วนโค้งนั้น

## 6.2 หน่วยควบคุมตำแหน่ง (Position Control)

หน่วยควบคุมตำแหน่งจะมีการทำงานแยกเป็นอิสระจากหน่วยคอมพิวเตอร์กลาง กล่าวคือ หน่วยควบคุมตำแหน่งจะใช้วงจรรวมที่ออกแบบมาเฉพาะ เพื่อใช้ในการควบคุมความเร็ว และตำแหน่ง ซึ่งจะประกอบด้วยหน่วยคำนวณและหน่วยที่เป็นศูนย์กลางในการทำงานได้แก่ การแปลคำสั่งที่ได้รับจากหน่วยคอมพิวเตอร์กลาง คำสั่งต่าง ๆ จะเป็นคำสั่งที่เกี่ยวกับการควบคุม และการปรับพารามิเตอร์ของระบบ และแสดงได้ในตารางที่ 6.3

ในทางปฏิบัติ วงจรรวมที่ใช้เป็นหน่วยควบคุมตำแหน่ง สามารถแสดงได้ด้วยบล็อกไดอะแกรม ดังรูปที่ 6.20



รูปที่ 6.20 บล็อกไดอะแกรมของหน่วยควบคุมตำแหน่งที่เป็นวงจรรวม

Command	Type	Description	Hex	Data Bytes	Note
RESET	init	reset LM628	00h	none	1
PORT8	init	select 8-bit output	05h	none	2
PORT12	init	select 12-bit output	06h	none	2
DFH	init	define home	02h	none	1
SIP	init	set index position	03h	none	1
LPEI	intr	interrupt on error	1Bh	two	1
LPES	intr	stop on error	1Ah	two	1
SBPA	intr	set breakpoint, abs	20h	four	1
SBPR	intr	set breakpoint, rel	21h	four	1
MSKI	intr	mask interrupts	1Ch	two	1
RSTI	intr	reset interrupts	1Dh	two	1
LFIL	filt	load filter params	1Eh	2 to 10	1
UDF	filt	update filter	04h	none	1
LTRJ	traj	load trajectory	1Fh	2 to 14	3
STT	traj	start motion	01h	none	1
RDSTAT	report	read status byte	none	one	1, 4
RDSIGS	report	read signals reg	0Ch	two	1
RDIP	report	read index position	09h	four	1
RDDP	report	read desired pos	08h	four	1
RDRP	report	read real position	0Ah	four	1
RDDV	report	read desired vel	07h	four	1
RDRV	report	read rel velocity	0Bh	two	1
RDSUM	report	read integration sum	0Dh	two	1

Note 1: Commands may be executed "on the fly" during motion.  
 Note 2: Commands not applicable to execution during motion.  
 Note 3: Command may be executed during motion if acceleration parameter has not been changed.  
 Note 4: Command needs no code because the command port status-byte read is totally supported by hardware.

### ตารางที่ 6.3 คำสั่งของวงจรรวม LM628

จากรูป แสดงถึงระบบเซอร์โวที่ถูกบรรจุอยู่ในวงจรรวมหมายเลข 628 การติดต่อกับวงจรรวมสำหรับควบคุมตำแหน่ง สามารถติดต่อกับหน่วยคอมพิวเตอร์กลางที่ใช้เป็นศูนย์กลางการควบคุม โดยผ่านทางหน่วยอินพุทเอาต์พุท โดยหน่วยคอมพิวเตอร์กลางจะทำการโปรแกรมค่าของความเร็วค่าชดเชยเกี่ยวกับวงจรรองแบบดิจิทัล (Digital Filter) เอาต์พุทของวงจรรวมที่ใช้ในการควบคุมตำแหน่งนี้จะถูกต่อกับวงจรรวมสำหรับเปลี่ยนสัญญาณรหัสตัวเลขฐานสองเป็นสัญญาณไฟฟ้าแบบอนาล็อก เพื่อป้อนให้กับระบบขับเคลื่อน เรียกว่าสัญญาณควบคุมความเร็ว (Speed Command) ระบบขับเคลื่อนจะขับเคลื่อนกำลังงานไฟฟ้าเข้าสู่มอเตอร์ เป็นผลให้เพลลาของมอเตอร์ที่มีอุปกรณ์เข้ารหัส (Encoder) เป็นหน่วยป้อนกลับ นำสัญญาณป้อนกลับเข้าสู่วงจรรวมเพื่อควบคุมตำแหน่ง หรือความเร็วของการหมุนของเพลลามอเตอร์ตามค่าที่ถูกโปรแกรมจากหน่วยคอมพิวเตอร์กลางที่เป็นศูนย์กลางการควบคุม การควบคุมตำแหน่งหรือความเร็วที่กล่าวมาแล้วนี้เป็นารควบคุมแบบลูปปิด ชีตจำกัดในการทำงานของวงจรรวมหมายเลข 628 แสดงดังตารางที่ 6.4


เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า

ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

Position Range	-1,073,741,824 to 1073,741,824
Velocity Range :	(0 to 1,073,741,824)/2 <sup>16</sup> Count/Sample
Acceleration Range	(0 to 1,073,741,824)/2 <sup>16</sup> Count/Sample
Moter Drive Output	8, 12 bit Parllel output to DAC
Feedback Device	Incremental Optical Encoder
Control Algorithm	PID

ตารางที่ 6.4 แสดงขีดจำกัดการทำงานของวงจรรวมหมายเลข 628

การควบคุมตำแหน่งของวงจรรวมหมายเลข 628 สามารถจะจำกัดความเร็วในการเข้าสู่ตำแหน่งที่กำหนดได้ โดยจะต้องกำหนดความเร็วและจุดหมายของตำแหน่ง รวมทั้งความเร็วของการเคลื่อนที่ ให้กับวงจรรวม วงจรรวมจะทำการคำนวณ และควบคุมการเคลื่อนที่ให้เป็นไปตามค่ากำหนดรูปที่ 6.21 แสดงถึงความสัมพันธ์ของความเร็วในการเคลื่อนที่ต่อระยะเวลา



รูปที่ 6.21 ความสัมพันธ์ระหว่างความเร็วต่อเวลา

ตัวอย่างเช่น ถ้าต้องการเคลื่อนตำแหน่งเชิงการหมุนของเฟลามาเดอริไป 100 รอบ ด้วยความเร็ว 600 รอบต่อนาที ความละเอียดของอุปกรณ์เข้ารหัส 500 พัลส์ (Pulse) ต่อการหมุน 1 รอบ ตัวแปรในการเคลื่อนที่สำหรับวงจรรวมหมายเลข 628 สามารถจะคำนวณได้ดังนี้

$$P = D \cdot N \quad \text{Count}$$

โดยที่ P = ค่าของตำแหน่งควบคุมที่จะป้อนให้กับวงจรรวมหมายเลข 628 มีค่าเป็นการนับของอุปกรณ์เข้ารหัส

D = ค่าความละเอียด มีค่าเป็นสี่เท่าของจำนวนพัลส์ต่อรอบ

N = จำนวนรอบของการหมุนของเฟลา

นั่นคือ

$$P = 500 \cdot 4 \cdot 100 \quad \text{Count}$$

$$= 200,000 \quad \text{Count}$$

และ

$$V = D \cdot T \cdot C \cdot \text{Rev} \quad \text{Count/Sample time}$$

โดยที่ V = ค่าของความเร็วยุโรปที่จะป้อนให้กับวงจรรวมหมายเลข 628 มีหน่วยเป็น Count/Sample time

T = Sample Time มีหน่วย 256 s ที่สัญญาณนาฬิกา 8 MHz

C = ค่าสำหรับแปลงหน่วย มีค่า 1 นาที/60 วินาที

Rev = ความเร็วรอบต่อนาทีของเฟลามาเดอริ

นั่นคือ

$$V = \frac{2000 \cdot 256 \cdot 10^{-6} \cdot 600}{60} \quad \text{Count/Sample}$$

$$= 5.12 \quad \text{Count/Sample}$$

และค่าที่จะอ่านได้จากวงจรรวม คือ

$$V = 5.12 \cdot 65536$$

$$= 335544.32$$

$$A = D \cdot T \cdot \text{Acc} \quad \text{Count/Sample}^2$$

โดยที่  $A$  = ค่าความเร่งของการเคลื่อนที่ ที่ต้องการจะป้อนให้กับวงจรรวมหมายเลข 628 มีหน่วยเป็น  $\text{Count/Sample}^2$

$$\begin{aligned} \text{Acc} &= \text{ค่าความเร่งของเพลามอเตอร์ที่ต้องการ มีหน่วยเป็นรอบ/วินาที}^2 \\ &= 1 \text{ รอบ/วินาที}^2 \end{aligned}$$

นั่นคือ

$$\begin{aligned} A &= 2000 \cdot 256 \cdot 10^{-6} \cdot 1 \\ &= 0.512 \quad \text{Count/Sample}^2 \end{aligned}$$

และค่าที่จะอ่านได้จากวงจรรวม คือ

$$\begin{aligned} A &= 0.512 \cdot 65536 \\ &= 33554.432 \end{aligned}$$

ค่าที่ใส่ให้กับวงจรรวมในส่วนของความเร่ง สำหรับกำหนดความเร่ง คือ

$$A = 33554$$

จากตัวอย่างที่กล่าวมานี้ ค่าจากการคำนวณจะต้องถูกเปลี่ยนเป็นเลขฐานสองก่อนที่จะป้อนให้กับวงจรรวมหมายเลข 628 สำหรับเลขหลังจุดทศนิยมจะไม่สามารถป้อนให้กับ วงจรรวมหมายเลข 628 ได้ ค่าพารามิเตอร์สำหรับวงจรรองแบบดิจิตอลรวมหมายเลข 628 จะใช้วิธีการของ พีไอดี (PID : Proportional+Integral+Derivative) ในการชดเชยรูปการควบคุม กำลังงานจะถูกขยับเข้ามอเตอร์อย่างเป็นสัดส่วนกับค่าความคลาดเคลื่อน รวมกับค่าของการ Integral และ Derivative ของค่าความคลาดเคลื่อนจากตำแหน่ง ซึ่งแสดงดังสมการต่อไปนี้

$$U(n) = K_P \cdot e(n) + K_I \cdot T \cdot \sum_{x=0}^n e(x) + \frac{K_D}{T_d} \cdot (e(n') - e(n'-1))$$

โดยที่

$$U(n) = \text{สัญญาณควบคุมมอเตอร์}$$

$$e(n) = \text{ค่าความคลาดเคลื่อนจากตำแหน่งอ้างอิงที่กำหนดขึ้น}$$

$$T = \text{คาบเวลาของการ Sampling ของส่วน Proportional และ Integral มีค่าเป็น } 250 \mu\text{s}$$

โดยที่

$U(n)$  = สัญญาณควบคุมมอเตอร์

$e(n)$  = ค่าความคลาดเคลื่อนจากตำแหน่งอ้างอิงที่กำหนดขึ้น

$T$  = คาบเวลาของการ Sampling ของส่วน Proportional และ Integral มีค่าเป็น  $250 \mu s$  ที่สัญญาณนาฬิกา 8 MHz

$T_d$  = คาบเวลาของการ Sampling สำหรับ Derivative ที่ถูกกำหนดโดยผู้ควบคุม


$n'$  = คีอการ Sampling ขึ้นมาในคาบเวลา ของ Derivative Rate

$K_p$  = Discrete-time filter parameter ของส่วน Proportional ที่ถูกกำหนดโดยผู้ควบคุม

$K_i \cdot T$  = Discrete-time filter parameter ของส่วน Integral ที่ถูกกำหนดโดยผู้ควบคุม

$K_d$  = Discrete-time filter parameter ของส่วน Derivative ที่ถูกกำหนดโดยผู้ควบคุม

$T_d$



รูป 6.22 แสดงการเชื่อมต่อหน่วยคอมพิวเตอร์กลางเข้ากับวงจรรวมหมายเลข 628

หน่วยคอมพิวเตอร์กลางจะเปรียบเสมือนหน่วยสั่งการให้กับวงจรรวม 628 เพื่อควบคุมตำแหน่งหรือความเร็ว โดยที่หน่วยคอมพิวเตอร์กลางจะติดต่อกับวงจรรวมหมายเลข 628 ผ่านทางพอร์ต (Port) ซึ่งประกอบด้วยพอร์ตที่สำคัญสองพอร์ตคือ 1. พอร์ตที่ใช้เป็นทางเข้าของคำสั่งสำหรับวงจรรวมหมายเลข 628 และยังเป็นพอร์ตที่ใช้อ่านสัญญาณนอกสถานะได้ด้วย โดยที่สัญญาณนอกสถานะจะบอกเป็นสถานะแบบตรรก มีขนาดของข้อมูล 8 บิต แต่ละบิตจะบอกความหมายของสถานะต่างๆ ดังตารางที่ 6.5


2. พอร์ตที่ใช้เป็นทางเข้าออกของข้อมูล ได้แก่ข้อมูลเกี่ยวกับตำแหน่งของการควบคุมความเร็ว ตลอดจนค่าของตัวแปรสำหรับวงจรรองพีไอดี พอร์ตทั้งสองนี้จะถูกแยกออกจากกันด้วยสัญญาณ PS เมื่อ PS มีค่าเป็น 0 แสดงว่าเป็นพอร์ตคำสั่ง ถ้า PS มีค่าเป็น 1 แสดงว่าพอร์ตจะเป็นทางเข้าออกข้อมูล รูปที่ 6.23 แสดงถึงการเชื่อมต่อวงจรรวมหมายเลข 628 เข้ากับหน่วยคอมพิวเตอร์กลางที่ได้ออกแบบขึ้น

bit position	ฟังก์ชัน
bit 7	Motor Off
bit 6	Breakpoint Reached
bit 5	Excessive Position Error
bit 4	Wrap Round Occurend
bit 3	Index Pulse Observed
bit 2	Trajectory Complete
bit 1	Command Error
bit 0	Bussy bit


ตารางที่ 6.5 แสดงสภาวะของบิตต่างๆ

การกำหนดค่าต่างๆ สำหรับวงจรรวมหมายเลข 628 ที่ได้จัดทำขึ้น สามารถแสดงได้ดังโฟลชาร์ท (Flow Chart) ในรูปที่ 6.24 และรูปที่ 6.25 ค่าของความเร็วจะถูกโปรแกรมลงในวงจรรวมหมายเลข 628 ผ่านทางหน่วยคอมพิวเตอร์กลาง เมื่อเกิดการเคลื่อนที่ผิดพลาดไป ค่าความคลาดเคลื่อนที่เกิดขึ้นจะทำให้วงจรรวมหมายเลข 628 ทำการอินเทอร์รัพท์ (Interrupt) เพื่อให้หน่วยคอมพิวเตอร์กลางทำการแก้ไข หรือสั่งให้มอเตอร์ขับเคลื่อนหยุดการเคลื่อนที่ทันที

การทดสอบความถูกต้องในการทำงาน สามารถตรวจสอบได้โดยการนำส่วนที่ได้ออกแบบ และจัดสร้างขึ้นมาทำการทดสอบบนเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลรุ่นเทียบเท่า IBM AT โดยการควบคุมตำแหน่งแบบ Manual โดยมีลักษณะการทำงานแสดงได้ดังรูปที่ 6.26




รูปที่ 6.23 แสดงถึงการเชื่อมต่อวงจรรวมหมายเลข 628 เข้ากับหน่วยคอมพิวเตอร์กลางที่ได้ออกแบบขึ้น



รูปที่ 6.24 โฟลชาร์ทการโปรแกรมวงจรรวมหมายเลข 628

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้




รูปที่ 6.25 โฟลชาร์ทแสดงการทดสอบการทำงานของวงจรรวมหมายเลข 628


### 6.3 หน่วยแสดงผล

หน่วยแสดงผลจะใช้แสดงค่าสภาวะการทำงานของ CNC เช่น ตำแหน่งของแกนเครื่องจักรสภาวะทางตรรกของระบบ ตลอดจนข้อความต่างๆ เพื่อสื่อความหมายสำหรับผู้ปฏิบัติงาน โดย การนำเสนอทางจอภาพ ในที่นี้จะใช้ฮาร์ดแวร์ของระบบเชื่อมต่อจอภาพของคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล ที่เทียบเท่า PC XT ของบริษัท IBM ส่วนประกอบของหน่วยแสดงผลทางจอภาพแสดงได้ดังบล็อก ไดอะแกรมในรูปที่ 6.27

หน่วยแสดงผลทางจอภาพสามารถทำงานได้โดยอิสระ โดยการป้อนข้อมูลที่เป็นรหัส ASCII ตั้ง แต่ตำแหน่งที่ B060H เข้าไป หลักนั้นฮาร์ดแวร์ของหน่วยแสดงผลทางจอภาพจะทำหน้าที่แสดงผลออกมาทางจอภาพตามข้อมูลคำสั่งที่ถูกป้อนเข้าไป โดยมีกฎเกณฑ์ต่างๆ ดังนี้



รูปที่ 6.26 โฟลชาร์ทแสดงการทดสอบการควบคุมตำแหน่ง




รูปที่ 6.27 บล็อกไดอะแกรมของหน่วยแสดงผล

1. โปรแกรมพารามิเตอร์สำหรับวงจรรวมหมายเลข 6845 ที่อยู่บนฮาร์ดแวร์ของหน่วยเชื่อมต่อจอภาพ ตั้งแต่ตำแหน่ง 3B4H และ 3B5H โดยที่ตำแหน่ง 3B4H จะกำหนดหมายเลขวีจิสเตอร์สำหรับตำแหน่ง 3B5H จะใช้เป็นพอร์ทสำหรับผ่านข้อมูล จากหน่วยคอมพิวเตอร์กลางเข้าสู่วีจิสเตอร์ที่ถูกเลือก ณ ตำแหน่ง 3B4H ข้อมูลต่างๆ ที่ป้อนลงในวีจิสเตอร์จะแสดงในตารางที่ 6.6
2. บ้อนข้อมูลที่ต้องการแสดงออกทางจอภาพด้วยรหัส ASCII เริ่มตั้งแต่ตำแหน่ง 0B000H เป็นต้นไป และมีลักษณะการจัดเรียงข้อมูลต่างๆ ดังแสดงในรูปที่ 6.28 การป้อนข้อมูลที่เป็นรหัส ASCII ลงไปในหน่วยความจำของหน่วยแสดงผลทางจอภาพ จะประกอบด้วยข้อมูล 2 ประเภทคือ
  - ก. ข้อมูลที่เป็นรหัสของตัวอักษร A-Z และสัญลักษณ์ต่างๆ รวม 256 รหัส เป็น ASCII อยู่ในตำแหน่งเลขที่
  - ข. ข้อมูลบอกลักษณะการแสดงผลบนจอภาพ ซึ่งประกอบด้วยรหัสต่างๆ แสดงดังตารางที่ 6.7 โดยจะอยู่ในตำแหน่งเลขที่

Register Number	Register File	Program Unit	IBM Monochrome Display (Address in hex)
R0	Horizontal Total	Chracters	61
R1	Horizontal Displayed	Chracters	50
R2	Horizontal Sync Position	Chracters	52
R3	Horizontal Sync Width	Characters	0F
R4	Vertical Total	Character Rows	19
R5	Vertical Total Adjust	Scan Line	06
R6	Vertical Displayed	Character Row	19
R7	Vertical Sync Position	Character Row	19
R8	Interlace Mode	-----	02
R9	Maximum Scan Line Address	scan Line	0D
R10	Cursor Start	scan Line	0B
R11	Cursor End	scan Line	0C
R12	Start Address (H)	-----	00
R13	Start Address (L)	-----	00
R14	Cursor (H)	-----	00
R15	Cursor (L)	-----	00
R16	Reserved	-----	---
R17	Reserved	-----	---

ตารางที่ 6.6 ข้อมูลต่างๆ ที่ป้อนให้กับวีจิสเตอร์


การใช้หน่วยแสดงผลทางจอภาพ จะต้องมีการใส่ค่าเริ่มต้น ให้กับหน่วยความจำของหน่วยแสดงผลทางจอภาพ เนื่องจากหน่วยความจำบนหน่วยแสดงผลทางจอภาพเป็นหน่วยความจำชนิดอ่านและเขียนได้ซึ่งเมื่อไม่มีแรงดันไฟฟ้าจ่ายให้ ข้อมูลทั้งหมดที่มีอยู่จะสูญหายไป ดังนั้นจึงจำเป็นต้องตั้งค่าเริ่มต้นทุกครั้งเมื่อเริ่มใช้หน่วยแสดงผลทางจอภาพ ขั้นตอนการตั้งค่าเริ่มต้นจะแสดงได้ด้วยโฟลชาร์ทในรูปที่ 6.29



รูปที่ 6.28 ลักษณะการจัดเรียงข้อมูลต่างๆ ในหน่วยแสดงผลทางจอภาพ

Background			Foreground			ฟังก์ชันในแต่ละแอทริบิว (Attribute)
R	G	B	R	G	B	
0	0	0	0	0	0	Non-Display
0	0	0	0	0	1	Underline
0	0	0	1	1	1	White Character/Background
1	1	1	0	0	0	Reverse Video

ตารางที่ 6.7 ลักษณะของการแสดงผลทางจอภาพ



รูปที่ 6.29 แสดงลำดับขั้นตอนการตั้งค่าเริ่มต้น

การอ้างตำแหน่งของตัวอักษรหรือสัญลักษณ์บนจอภาพ สำหรับหน่วยแสดงผลทางจอภาพ สามารถคำนวณหาได้จากลักษณะการวางข้อมูลของหน่วยแสดงผลทางจอภาพ โดยใช้รหัส ASCII 80 ไบท์ต่อหนึ่งบรรทัด รวม 24 บรรทัด ตำแหน่งแรกของข้อมูล (0B001H) จะอยู่ทางมุมซ้ายบนของจอภาพ และตำแหน่งของตัวอักษรจะนับเรียงจากซ้ายไปขวา

$$\text{ตำแหน่งของตัวอักษร} = 2 \cdot R \cdot C + 2K$$

และ

$$\text{ตำแหน่งของแอทธิบิว} = R \cdot (2C - 1) + (2K - 1)$$

โดยที่ R = จำนวนบรรทัดก่อนถึงบรรทัดที่ต้องการแสดงผลทางจอภาพ

C = จำนวนตัวอักษรต่อบรรทัด

K = ตำแหน่งตัวอักษรที่ต้องการแสดงที่นับจากซ้ายไปขวา



## บทที่ 7


### การทดสอบการทำงานของเครื่องควบคุมเชิงเลขแบบใช้คอมพิวเตอร์

#### 7.1 ขั้นตอนเบื้องต้นก่อนการทดสอบการกลึง

โดยการนำเครื่องควบคุมเชิงเลขแบบใช้คอมพิวเตอร์ที่ได้ออกแบบและพัฒนาขึ้น มาประยุกต์ใช้กับเครื่องกลึงที่มีอยู่ภายในภาควิชาเทคโนโลยีการวัดคุมทางอุตสาหกรรม และจะใช้เป็นกรณีศึกษาเพราะไม่สามารถจัดหาเครื่องจักรที่ใช้ในงานอุตสาหกรรมตลอดจนอุปกรณ์อื่นมาใช้ในการทดลอง ดังนั้น ในขั้นแรกจึงต้องทำการดัดแปลงอุปกรณ์ขับเคลื่อนแกน เพื่อให้สามารถต่อเข้ากับแกนกลึงขนาดเล็ก และอุปกรณ์อื่นๆ คือ

##### 1. การดัดแปลงอุปกรณ์ขับเคลื่อนแกนเครื่องจักรโดยการเปลี่ยนมอเตอร์


เนื่องจากมอเตอร์ขับเคลื่อนแกนที่ใช้อยู่เป็นมอเตอร์แบบสเต็ปปิงมอเตอร์ธรรมดา จึงได้ทำการเปลี่ยนเป็นสเต็ปปิงมอเตอร์ชนิดที่มีความละเอียดสูง และปรับความละเอียดไว้ที่ 1000 สเต็ปต่อการหมุนของมอเตอร์ 1 รอบ (1000 Step/Revolution) และเพราะว่ามอเตอร์ทั้งสองมีเพลานขนาดเดียวกัน ดังนั้น อัตราทดของร่องสายพานแบบฟันยังคงเป็นค่าเดิมทั้งแกน X และแกน Z



รูปที่ 7.1 การดัดแปลงอุปกรณ์ขับเคลื่อนแกนเครื่องจักรโดยการเปลี่ยนมอเตอร์ให้เป็นแบบที่มีความละเอียดสูง

## 2. ต่อระบบขับเคลื่อนหน้างานของเครื่องกลึงเข้ากับระบบควบคุมเดิม

ในส่วนของระบบขับเคลื่อนหน้างานของเครื่องกลึงนั้น จะใช้ระบบขับเคลื่อนเดิมที่มีอยู่ ทั้งนี้เพื่อหลีกเลี่ยงการตัดแปลงระบบไฟฟ้าในส่วนนี้ของระบบควบคุมเดิม ซึ่งอาจจะเกิดความเสียหายจากการตัดแปลงอุปกรณ์ป้อนกลับความเร็วและข้อต่อต่างๆ ได้



รูปที่ 7.2 แสดงการต่อระบบขับเคลื่อนหน้างานของเครื่องกลึงเข้ากับระบบควบคุมเดิม


## 3. ปลดเครื่องควบคุมเชิงเลขแบบใช้คอมพิวเตอร์ของระบบควบคุมเดิม

เมื่อนำเครื่องควบคุมเชิงเลขแบบใช้คอมพิวเตอร์ที่ได้ออกแบบและพัฒนาขึ้นมาต่อกับเครื่องกลึงเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงได้ทำการปลดเครื่องควบคุมเชิงเลขแบบใช้คอมพิวเตอร์ของระบบควบคุมเดิมออก เพื่อป้องกันการชำรุดเสียหายอันอาจจะเกิดจากความผิดพลาดในขณะที่ทำการทดสอบการทำงาน

## 4. ต่อสัญญาณอินพุทของระบบขับเคลื่อนแกน

ขั้นตอนต่อไปได้ทำการต่อสัญญาณอินพุทของระบบขับเคลื่อนแกน เข้ากับเครื่องควบคุมเชิงเลขแบบใช้คอมพิวเตอร์ที่สร้างขึ้น สัญญาณอินพุทนี้ประกอบด้วยสัญญาณต่างๆ คือ

- สัญญาณอินาเบิล (Enable) ของระบบขับเคลื่อนแกน
- สัญญาณบอกทิศทางการหมุนของมอเตอร์
- สัญญาณบอกการเคลื่อนที่ โดยสัญญาณนี้จะเป็นสัญญาณนาฬิกาซึ่งมอเตอร์จะเคลื่อนที่ 1 สเต็ปต่อสัญญาณนาฬิกา 1 ลูก



รูปที่ 7.3 การเคลื่อนย้ายเครื่องควบคุมเชิงเลขแบบใช้คอมพิวเตอร์ของระบบเดิมออก เพื่อป้องกันความเสียหายขณะทำการทดสอบ


## 7.2 การทดสอบการกลิ้ง

เมื่อได้เตรียมการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงได้เริ่มทำการทดสอบการกลิ้ง โดยการใช้ฮาร์ดแวร์ ประกอบของเครื่องควบคุมเชิงเลขแบบใช้คอมพิวเตอร์ที่ได้สร้างขึ้น ต่อเข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์ ส่วนบุคคลรุ่น IBM AT มีความเร็วสัญญาณนาฬิกา 8 MHz เพื่อความสะดวกในการขนย้าย อุปกรณ์ประกอบอื่นๆ ตลอดจนการแก้ไขโปรแกรมเมื่อเกิดการผิดพลาด

ลักษณะการกลิ้งที่ทำการทดสอบแบ่งออกเป็น 3 แบบคือ

### 7.2.1 การกลิ้งในแนวตรงแบบซิงโครไนซ์

เป็นการกลิ้งที่ยกระดับขึ้นเป็นแนวลาดเอียง โดยใช้คมตัดแบบตัดงานตรง เพื่อทดสอบความราบเรียบของการเคลื่อนที่ของความเร็วเวกเตอร์ ชิ้นงานที่ได้จากการกลิ้งนี้แสดงได้ดังรูปที่ 7.4



รูปที่ 7.4 ชิ้นงานที่ได้จากการทดสอบการกลึงในแนวตรง

#### 7.2.2 การกลึงในแนวโค้งแบบซิงโครไนซ์


เป็นการกลึงในลักษณะเดียวกับการกลึงที่ได้กล่าวมาข้างต้น แต่เปลี่ยนจากแนวตรงเป็นแนวโค้งเพื่อทดสอบความราบเรียบของความเร็วของคมตัด ซึ่งเป็นความเร็วเวกเตอร์ ชิ้นงานที่ได้จากการทดสอบการกลึงในแนวโค้งนี้สามารถแสดงได้ดังรูปที่ 7.5



รูปที่ 7.5 ชิ้นงานที่ได้จากการทดสอบการกลึงในแนวโค้ง

### 7.2.3 การกรกลิ่งในแนวโค้งสัมพันธ์กับแนวโค้งที่ไม่มีการชดเชยค่ารัศมีของคมตัด

การกรกลิ่งในลักษณะนี้ เป็นการกรกลิ่งเพื่อให้ทราบถึงผลของรัศมีของคมตัดที่มีต่อผิวงาน ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงของแนวการกรกลิ่งเป็นเส้นโค้ง ชิ้นงานที่ได้จากการทดสอบการกรกลิ่งในลักษณะนี้ แสดงได้ดังรูปที่ 7.6



รูปที่ 7.6 ชิ้นงานที่ได้จากการทดสอบการกรกลิ่งในแนวโค้งสัมพันธ์กับแนวโค้ง

### 7.2.4 การกรกลิ่งในแนวโค้งสัมพันธ์กับแนวโค้งที่มีการชดเชยค่ารัศมีของคมตัด

เป็นการกรกลิ่งเพื่อให้ทราบถึงผลของรัศมีของคมตัดที่มีต่อผิวงาน ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงของแนวการกรกลิ่งเป็นเส้นโค้ง แต่มีการชดเชยค่ารัศมีของคมตัด ซึ่งจะทำให้ชิ้นงานมีขนาดที่ถูกต้องตามขนาดที่ต้องการ ชิ้นงานที่ได้จากการทดสอบการกรกลิ่งในลักษณะนี้ แสดงได้ดังรูปที่ 7.7



รูปที่ 7.7 ชิ้นงานที่ได้จากการทดสอบการกลึงในแนวโค้งสัมพันธ์กับแนวโค้ง  
ที่มีการชดเชยค่ารัศมีของคมตัด



## สรุปผลและวิจารณ์

เครื่องควบคุมเชิงเลขแบบใช้คอมพิวเตอร์ที่ใช้อยู่ตามโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ นั้นมีความหลากหลายเชิงการใช้งาน อีกทั้งมีระบบการทำงานที่ซับซ้อน และมักจะถูกติดตั้งกับเครื่องจักรที่มีราคาสูง จึงทำให้มีขอบเขตการใช้งานในกลุ่มของผู้ปฏิบัติงานกลุ่มเล็กๆ เท่านั้น และเนื่องจากระบบอุตสาหกรรมมีการปกปิดขั้นต้น และวิธีการผลิต ตลอดจนวิธีการใช้งาน ทำให้การหาข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องควบคุมเชิงเลขแบบใหม่เป็นไปได้ยาก วิทยานิพนธ์ฉบับนี้จึงเน้นหนักเกี่ยวกับพื้นฐานการทำงานของเครื่องควบคุมเชิงเลขแบบใช้คอมพิวเตอร์ที่ได้ออกแบบ และพัฒนาขึ้นมา โดยมีการทำงานเป็นสองลักษณะคือ การควบคุมวิถีการเคลื่อนที่ของแกนเครื่องจักรในแนวตรง และในแนวโค้งแบบซิงโครไนซ์ และสามารถกำหนดความเร็วในการเคลื่อนที่ที่เป็นเชิงเวกเตอร์ได้เป็นผลสำเร็จเป็นผลให้สามารถประยุกต์ไปใช้กับเครื่องจักรอุตสาหกรรมชนิด 2 แกนได้อย่างกว้างขวาง เช่น เครื่องกลึง เครื่องเจาะ จากการทดสอบเครื่องควบคุมเชิงเลขแบบใช้คอมพิวเตอร์ที่จัดสร้างขึ้นกับเครื่องกลึง ที่มีอยู่ภายในภาควิชาเทคโนโลยีการวัดคุมทางอุตสาหกรรม ที่มีความละเอียดประมาณ +100 ไมครอนโดยดัดแปลงระบบขับเคลื่อนของเครื่องกลึง ให้สามารถต่อเข้ากับเครื่องควบคุมเชิงเลขแบบใช้คอมพิวเตอร์ที่สร้างขึ้นผลการทดสอบการกลึงชิ้นงาน สามารถให้ความละเอียดเกินความสามารถของเครื่องจักรทั่วไป คือ ดีกว่า 100 ไมครอน ซึ่งถ้านำไปใช้กับเครื่องจักรที่มีความละเอียดดีกว่านี้ คาดว่าสามารถให้ความถูกต้องประมาณ +5 ไมครอน สำหรับความราบเรียบของผิวงานไม่สามารถตรวจสอบได้ เนื่องจากขีดจำกัดด้านเครื่องมือวัด แต่จากการตรวจสอบด้วยสายตาพบว่า ชิ้นงานมีระยะของวงที่เกิดจากคมตัดของมีดกลึงที่มีความสม่ำเสมอดี ไม่แตกต่างจากชิ้นงานที่กลึงจากเครื่องกลึงที่ใช้เครื่องควบคุมเชิงเลขแบบใช้คอมพิวเตอร์ที่มีอยู่ภายในภาควิชา อย่างไรก็ตาม เครื่องควบคุมเชิงเลขแบบใช้คอมพิวเตอร์ที่สร้างขึ้นยังมีลำดับขั้นต้นในการใช้งานค่อนข้างยุ่งยาก เนื่องจากการออกแบบเน้นหนักความถูกต้องของการทำงานของเครื่องจักร โดยไม่คำนึงถึงการใช้งานระดับผู้ปฏิบัติงาน และอาจจะขึ้นอยู่กับชนิดของเครื่องจักรด้วย อีกทั้งวิธีการใช้งานของเครื่องควบคุมเชิงเลขแบบใช้คอมพิวเตอร์ที่มีใช้อยู่มีความแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับบริษัทผู้ผลิต ซึ่งจะต้องทำการปรับปรุงต่อไป

## ข้อเสนอแนะ

เครื่องควบคุมเชิงเลขแบบใช้คอมพิวเตอร์ที่มีใช้อยู่ทั่วไปนั้น ส่วนควบคุมจะถูกออกแบบให้มีการทำงานโดยอาศัยประสบการณ์ของผู้ปฏิบัติงานในสาขาต่างๆ บางสาขาเท่านั้น ดังนั้นการออกแบบเครื่องควบคุมเชิงเลขแบบใช้คอมพิวเตอร์ จึงมีฟังก์ชันการทำงานที่อาจไม่เหมาะสมสำหรับงานบางงานหากได้มีการพัฒนาเครื่องควบคุมเชิงเลขแบบใช้คอมพิวเตอร์ ให้สามารถสร้างรูปแบบของฟังก์ชันการทำงานได้โดยผู้ใช้งานในสาขาต่างๆ ตามความชำนาญกับงานที่ตนเองสัมผัสอยู่จะทำให้ประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องควบคุมเชิงเลขแบบใช้คอมพิวเตอร์มีความสามารถในการทำงานสูงสุด



## กิตติกรรมประกาศ

การทำวิจัยในวิทยานิพนธ์ฉบับนี้เป็นไปด้วยความลำบาก เนื่องจากข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับการทำงานของระบบฮาร์ดแวร์ ตลอดจนเทคนิคการออกแบบอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ไม่เป็นที่เปิดเผย จึงต้องค้นคว้าจากหนังสือหรือเอกสารอ้างอิงต่างๆ เท่าที่จะหาได้ ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นแต่เพียงหลักการโดยทั่วไปเท่านั้นอย่างไรก็ตาม ผู้ทำวิจัยได้รับความกรุณาเอื้อเฟื้อจากผู้ประกอบการเกี่ยวกับการขายและการใช้งานของเครื่องจักรที่ใช้เครื่องควบคุมเชิงเลขแบบใช้คอมพิวเตอร์ในอุตสาหกรรมบางหน่วยงาน ให้โอกาสผู้ทำวิจัยได้ทำการศึกษาวิธีการทำงานของฮาร์ดแวร์ และวิธีการใช้งานของเครื่องควบคุมเชิงเลขแบบใช้คอมพิวเตอร์ที่มีใช้อยู่จริงเป็นอย่างดี ทำให้การศึกษาวិธีการออกแบบเครื่องควบคุมเชิงเลขแบบใช้คอมพิวเตอร์ซึ่งได้ดำเนินการมาเป็นระยะเวลาหลายปี ได้ประสบผลสำเร็จ และสามารถเขียนเป็นวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ขึ้นมาได้

ผู้ทำวิจัยขอขอบพระคุณผู้มีอุปการะคุณทุกท่านที่กรุณาให้คำปรึกษา ร่วมมือ และคอยให้กำลังใจในการทำวิจัยนี้ ได้แก่

รองศาสตราจารย์ กิตติ ตีระเศรษฐี หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีการวัดคุมทางอุตสาหกรรม

รองศาสตราจารย์ ดร. พิศศักดิ์ วรสุนทรโรสถ

กรรมการผู้จัดการ บริษัท GKS Mechanic

กรรมการผู้จัดการ บริษัท วิศวุธ จำกัด

คุณพ่อนิยม คุณแม่נגเยาว์ อุดคภิมาพันธ์

อาจารย์และเพื่อนร่วมงานทุกท่าน ในภาควิชาเทคโนโลยีการวัดคุมทางอุตสาหกรรม และ

ผู้ทำวิจัยขอขอบพระคุณกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ทุกท่าน ที่ได้ให้ความกรุณาเป็นกรรมการสอบ และชี้แนะข้อบกพร่องต่างๆ จนวิทยานิพนธ์ฉบับนี้สำเร็จได้ด้วยดี

รองศาสตราจารย์ กิตติ ตีระเศรษฐี

รองศาสตราจารย์ ดร.โยธิน เปรมปราวณิรัชต์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จงกล งามวิวิทย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พิพัฒน์ เลหาสงคราม


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รัตติกร วรากุลศิริพันธ์


## เอกสารอ้างอิง


- [1] **Assembly Language Programming for the IBM PC AT**  
 Leo J. Scanlon  
 Brandy Communications Company, Inc.  
 A Simon & Schuster Publishing Company
- [2] **The 8086 Book**  
 Rusell Rector-Gorge Alexy  
 OSBORNE/McGraw-Hill. Berkeley, California
- [3] **Interfacing to the IBM Personal Computer**  
 Lewis C. Eggebrecht  
 Howard W.Sams & Co., Inc.
- [4] **IBM Technical Reference Personal Computer XT, 6936808**
- [5] **IBM Personal Computer; Computer Language Series**  
 Macro Assembly by Microsoft
- [6] **Computer Numerical Control Programming**  
 Michael Sava, Joseph Pusztai  
 Humbor College, Toronto, Cannada  
 Prentice-Hall International Editions
- [7] **GEK-25290 1050 Microprocessor CNC**  
 Industrial Control Department  
 General Electric Company
- [8] **FANUC System 12M-Model A**  
 Operator's Manual  
 B54824E/02 FANUC LTD,1984




เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้








เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
 ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้





ภาคผนวก ข.

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



```

STATUS9  DB          'RDSUM  :
MSG9     DB          'LAST MESSAGE OF THE DAY-----'

OUT_WORD DW          OFFFFH
OUT_WORD1 DW         00000H
SCALE    DD          10000H

BUFF     DB          30 DUP (0)      ;DEFIND BUFFER AND CLEAR.
VBUFF   DB          30 DUP (0)      ;DEFIND BUFFER FOR VELOCITY.
DBUFF   DB          30 DUP (0)      ;DEFIND DATA BUFFER.
INPUT    DW          1 DUP (0)
         DW          1 DUP (0)

STATUS   DB          1 DUP (0)      ;STATUS REG OF LM 628.
RDSIGNAL DB          1 DUP (0)      ;STISIG HIGH BYTE.
RDSIGNAL1 DB         1 DUP (0)      ;STISIG LOW BYTE.
FORWD    DB          00H,10H,40H,00H ;FORWARD DIRECTION.
REWRD    DB          00H,00H,01H,00H ;REWORD DIRECTION.
SPEEDS   DB          00H,00H,00H,00H ;SPEED COMMAND.
JOG      DB          00H,00H,00H,00H ;JOGING SPEED
ASCII IBL DB         '0123456789ABCDEF'
PEN UP   DB          'PD'
DATA X   DB          '000000,'
DATA Y   DB          '000000;'
         DB          'QQ'
P_SPEED DB          'IN;SP1;VS80;'
         DB          'QQ'
         DB          'PD1000,1000;'
         DB          'QQ'

HI_MCND  DW          ?
LO_MCND  DW          ?
HI_PP1   DW          ?
LO_PP1   DW          ?
HI_PP2   DW          ?
LO_PP2   DW          ?
HI_PP3   DW          ?
LO_PP3   DW          ?
HI_PP4   DW          ?
LO_PP4   DW          ?
NEG_IND  DB          ?
VAR_Z    DW          2 DUP (0)
LAST     DW          1 DUP (0)
LAST X   DW          1 DUP (0)
CNT I    DW          1 DUP (0)
X CNT    DW          1 DUP (0)
RESERV   DW          ?

```

-----  
ARC GENERATED.  
-----

```

ARC_1 DW          1 DUP (0)
ARC_2 DW          1 DUP (0)
ARC_3 DW          1 DUP (0)
ARC_4 DW          1 DUP (0)
RES_2 DW          1 DUP (0)
RES_1 DW          1 DUP (1)

SOR_1 DW          1 DUP (1)      ;INITIAL BY ONE.
SOR_2 DW          1 DUP (0)
SOR_3 DW          1 DUP (0)
SOR_4 DW          1 DUP (0)

SQ_R1 DW          1 DUP (0)      ;SUCESSIVE APPROXIMATION
SQ_R2 DW          1 DUP (0)      ;REMAIN.
SQ_R3 DW          1 DUP (0)      ;(LAST STATE OF ARC_1 - ARC_4.)
SQ_R4 DW          1 DUP (0)
XN      DW          1 DUP (0)
TWO     DW          1 DUP (0)

```

-----  
DISK I/O DEVICE  
-----

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

```

;-----
FCB      DB    36 DUP (0)  ;FILE CONTROL BOX.
DTA      DB     0          ;DISK TRANSFER AREA.
CNT DATA DW    DATA BUF
TBL FILE DB    'SINE   DAT' ;DATA FILE NAME 'SINE.DAT'.
DISK NO  DB     03        ;DEFIND DRIVE C.

```

```
DATA_BUF DB 4000H DUP (0) ;DATA BUFFER FOR DTA.
```

```
;-----
; TEST PLOT
;-----
```

```

Y AXITL DW    1 DUP (0)  ; Y AXIT ON PLOTTER.
Y AXITH DW    1 DUP (0)
Y STARTL DW    1 DUP (0) ;START OF ARC CONTOUR Y
Y STARTH DW    1 DUP (0)
Y ENDL  DW    1 DUP (0)  ;END OF ARC CONTOUR Y.
Y ENDH  DW    1 DUP (0)
Y ALPH  DW    1 DUP (0)
Y ALPL  DW    1 DUP (0)
Y ABSH  DW    1 DUP (0)  ;LAST POSITION OF CONTOUR Y.
Y ABSL  DW    1 DUP (0)
Y AXIT1H DW   1 DUP (0)  ;ALTITUDE OF Y FIRST POINT (MSW).
Y AXIT1L DW   1 DUP (0)  ;ALTITUDE OF Y FIRST POINT (LSW).
Y ANGLE DW    1 DUP (0)  ;FIRST ANGLE POINTER Y.

```

```

X AXITL DW    1 DUP (0)  ; X AXIT ON PLOTTER.
X AXITH DW    1 DUP (0)
X STARTL DW    1 DUP (0) ;START OF ARC CONTOUR X
X STARTH DW    1 DUP (0)
X ENDL  DW    1 DUP (0)  ;END OF ARC CONTOUR X.
X ENDH  DW    1 DUP (0)
X ALPH  DW    1 DUP (0)
X ALPL  DW    1 DUP (0)
X ABSH  DW    1 DUP (0)  ;LAST POSITION OF CONTOUR X.
X ABSL  DW    1 DUP (0)
X AXIT1H DW   1 DUP (0)  ;ALTITUDE OF X FIRST POINT (MSW).
X AXIT1L DW   1 DUP (0)  ;ALTITUDE OF X FIRST POINT (LSW).
X ANGLE DW    1 DUP (0)  ;FIRST ANGLE POINTER X.

```

```

;TEST ONLY
OUTPUT X DW    ?        ;OUTPUT TO DSP.
OUTPUT Y DW    ?
INIVAL X DW    ?        ;ABS INTERVAL DISTANCE.
INIVAL Y DW    ?
V SPEED DW    ?
QUARDANT DB    ?        ;DIRECTION OF ARC.

```

```

T SCALE DW    2000H     ;SCALE PLOT.
CNT DATA DW    1 DUP (0) ;DATA POINTER Y.
CNT DATA DW    1 DUP (0) ;DATA POINTER X.
REMAINW2 DW    1 DUP (0)  ;MSW.
REMAINW1 DW    1 DUP (0)  ;
REMAINW0 DW    1 DUP (0)  ;LSW.
FIRST DIVISOR DW    51329
SECOND DIVISOR DW    1617 ;DEFAULT VALUE 1617
ANGLE 0 DW    1          ;ANGLE COUNTER.
ANGLE 1 DW    1

```

```
;-----
; ARC PARAMETER.
;-----
```

```

X RECORD DW    2 DUP (1000)
Y RECORD DW    2 DUP (1000)
I RECORD DW    2 DUP (1000)
J RECORD DW    2 DUP (1000)
STORE DW    ?
SFT DW    1 DUP (0)

```

```
;ERROR MESSAGE:
```

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

```

ERRMSG DB 'ERROR !!! INVALID PARAMETER!!'

DATA ENDS

CODE SEGMENT PARA PUBLIC 'CODE'

START PROC FAR

;STANDARD PROGRAM PROLOGUE EXCEPT RETRAIN DS AS PTR

ASSUME CS:CODE
PUSH DS ;SAVE PSP SEG ADDR
MOV AX,0
PUSH AX ;SAVE RET ADDR OFFET (PSP+0)
MOV AX,DATA
MOV ES,AX ;ESTABLISH EXTRA SEG ADDRESSABILITY
ASSUME ES:DATA

; MOVE FCB PARAMETER FROM PSP TO OUR DATA SEGMENT:
;
MOV SI,5CH ;SOURCE STRING OFFSET (WITH PSP).
MOV DI,OFFSET FCB ;DEST STRING OFFSET.
MOV CX,12 ;STRING RANG.
CLD ;SET 'FORWARD' STRING OPERATION.
REP MOVSB ;MOVE PARM IN TO DATA AREA

; ESTABLISH NORMAL DATA SEGMENT ADDRESSABILITY
;
MOV DS,AX
ASSUME DS:DATA

; SET DATA AND OPEN FILE:
NAME:
MOV AL,DISK NO ;DEFIND DISK NO.
MOV FCB,AL -
MOV SI,OFFSET IBL FILE ;SINE TABLE FILE.
MOV DI,OFFSET FCB+1
MOV CX,11
CLD
REP MOVSB ;INITIAL PRIMARY FILE NAME
;AND FILE NAME EXTENSION.
MOV DX,OFFSET DTA ;ADDRESS OF DTA
MOV AH,1AH ;DOS FUNCTION = 'SET DTA'
INT 21H ;INVOKE DOS FUNCTION
MOV DX,OFFSET FCB ;ADDRESS OF FCB
MOV AH,0FH ;DOS FUNCTION = 'OPEN FILE'
INT 21H ;INVOKE DOSFUNCTION
CMP AL,0 ;DID THE OPEN WORK?
JNZ ERROR2 ;BRANCH IF NOT

;
; INITIALIZE THE RECORD SIZE', 'CURRENT BLOCK', AND
; 'CURRENT RECORD' FILE WITHIN THE FCB:
;
MOV WORD PTR FCB+0CH,0 ;'CURRENT BLOCK' = 0
MOV WORD PTR FCB+0EH,1 ;'RECORD SIZE' = 1
MOV FCB+20H,0 ;'CURRENT RECORD'= 0

; 'TAB' (09H),END OF FILE' (1A),AND 'LINE FEED' (0AH)

RD AGAIN: MOV CX,4000 ;READ DATA 4000 BYTE
MOV DX,OFFSET FCB ;ADDRESS OF FCB
MOV AH,14H ;DOS FUNCTION = 'SEQUENTIAL RED'
INT 21H ;INVOKE DOS FUNCTION
CMP AL,0 ;DID THE 'READ' WORK?
JNZ EOF ;BRANCH IF NOT
MOV AL,DTA ;GET THE CHARACTER JUST READ
CALL SAVE TBL ;SAVE TO TEXT BUFFER.
LOOP RD AGAIN
JMP EOF

```

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนลิขสิทธิ์สำหรับใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า

ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

```

;
; AF FILE ACCESS ERROR HAS OCCUREED, TELL USER AND QUIT:
;
ERROR2:  RET                                ;RETURN TO DOS
;
; END OF FILE HAS BEEN ENCOUNTED, CLOSE THE FILE AND
; RETURN TO DOS:
;
EOF:     MOV     DX,OFFSET FCB                ;ADDRESS OF FCB
         MOV     AH,10H                       ;DOS FUNCTION = 'CLOSE FILE'
         INT     21H                          ;INVOKE DOS FUNCTION

         CALL    CLRSCN ;WRITE CHAR BLANK ON SCREEN

         JMP     INT8255

         MOV     DX,00
         MOV     AH,1
         INT     17H

         MOV     BX,OFFSET P_SPEED ;INITIAL PLOTER.
PLI_INIT:
         MOV     AL,[BX]
         CMP     AL,'Q'
         JZ      PLOT_EXIT
         CALL    PLOT
         INC     BX
         JMP     PLI_INIT
PLOT_EXIT:

INT8255:
         MOV     DX,304H
         IN      AL,DX
         CMP     AL,00 ;CHECK DSP POWER UP
         JZ      COLD
         MOV     DX,303H
         MOV     AL,80H
         OUT     DX,AL
         MOV     AL,OFFH
         MOV     DX,302H
         OUT     DX,AL

         MOV     DX,307H
         MOV     AL,93H
         OUT     DX,AL
;CALL INIT ;INITIAL LM628.
;CALL TO_TEST ;TEST SERVO CARD.

COLD:

         CALL    CUR_OFF ;OFF CURSOR ON CRT.

LOOP:    MOV     AH,01 ;FUNCTION = READ KEYBOARD.
         INT     16H ;CALL BIOS KEYBOARD ROUTINE.

         ;SUB    AL,'0' ;CONVERT FROM ASCII TO BINARY
         ;JC     ERROR ;BRANCH IF NOT NUMERIC (<'0')
         ;CMP    AL,9 ;CHECK FOR VALID NUMERIC

         JNZ     ERROR ;BRUNCH IF NOT VALID(>'9')

         JMP     MSG

;SELECT APPROPRIATE MASSAGE FROM MESSAGE TABLE

MSG:     MOV     BX,OFFSET MSGO ;POINT TO FIRST MESSAGE
         MOV     AX,09H

```

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

```

MUL    THIRTY    ;AX=AX*30
ADD    BX,AX     ;POINT TO DESIRED MESSAGE
CALL   DISPLAY   ;DISPLAY MASAGE AT [BX]
CALL   ASCII

;CALL   READ     ;READ STATUS.
;CALL   REPORT1  ;DISPLAY IT.

; CALL   COSINT
CALL   TEST

JMP    LOOP     ;LOOP

;DISPLAY ERROR MESSAGE FOR VALID PARAMETER:
ERROR: MOV    AH,0      ;DEFIND AH READ CHARACTER.
      INT    16H
      SUB    AL,'0'
      JC    ERROR1
;      CMP    AL,10H    ;CHARACTER M.
;      JZ    FORWARD
      CMP    AL,19H    ;CHARACTER I.
      JZ    VAR_ADJ
;      CMP    AL,23H    ;CHARACTER S.
;      JZ    STOP

ERROR1: MOV    BX,OFFSET ERRMSG
      CALL   DISPLAY   ;DISPLAY THE ERROR MESSAGE AT [BX]
      RET    ;RETURN TO DOS

```

-----

```

; X-VARIABLE ADJUSTABLE.

```

```

;ADJUST VARIABLE ON X-VALUE.
; 2 = SQRT(R_SQR - X_SQR)

```

```

VAR_ADJ PROC NEAR
      PUSH  AX
      PUSH  BX

      MOV   BX,OFFSET INPUT
      MOV   AX,[BX]
      INC  AX
      MOV   [BX],AX
      MOV   BX,OFFSET VBUFFER
      MOV   [BX],AX

      POP   BX
      POP   AX

      JMP   LOOP

VAR_ADJ ENDP

```

-----

```

FCODE DB 2048 DUP (0) ;DEFIND MEMORY FOR FIRST CODE.
SCODE DB 1024 DUP (0) ;DEFIND MEMORY FOR SECOND CODE.
CMD_INDEX DW 1 DUP (0) ;COMMAND POINTER.
F_INDEX DW 1 DUP (0) ;FIRST CODE POINTER.
TEMP DB 1 DUP (0) ;TEMPOLARY USE FOR CONVERT DATA.
TEMPH DW 1 DUP (0) ;TEMPOLARY USE FOR CONVERT DATA.
TEMPL DW 1 DUP (0)
DIST_X DW 2 DUP (0) ;DISTANCE OF X-AXIS.
DIST_Z DW 2 DUP (0) ;DISTANCE OF Y-AXIS.
F_PARA DW 2 DUP (0) ;FEED VECTOR.

```

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

```

S PARA DW 2 DUP (0) ;SPEED OF SPINDLE.
DIR_MOVE DB 1 DUP (0) ;DIRECTION MOVEMENT REG.

```

```

INIT_FCODE: MOV BX,OFFSET FCODE

```

```

SICFCNC PROC NEAR
MOV BX,OFFSET F_INDEX
MOV AL,[BX]
CMP AL,'G'
JZ G_CMD ;IF DATA IS CHARECTER G THEN DO G_CMD.
CMP AC,'M'
; JZ M_CMD ;IF DATA IS CHARECTER M THEN DO M_CMD.

```

```

G_CMD:
INC BX
MOV AL,[BX]
CMP AL,' ' ;CHECK SPACE.
JZ G_CMD ;IF DATA = SPACE THEN SKIP TO NEXT DATA.
SUB AC,'0' ;CHANGE ASCII TO BINARY.
JC CMD_ERR ;CMD ERROR.
CMP AL,9
JNZ CMD_ERR ;IF AL >9 INVALID.
PUSH BX
MOV BL,10
MUL BL
POP BX ;RESTORE BX.
MOV TEMP,AL
INC BX
MOV AL,[BX]
SUB AL,'0'
JC CMD_ERR
CMP AL,9
JNZ CMD_ERR
MOV F_INDEX,BX ;STORE LAST POINTER.
ADD AC,TEMP ;ADD WITH LSB.
MOV TEMP,AL
CMP AL,00
JZ G_00 ;G00
CMP AC,01
; JZ G_01 ;G01
CMP AL,02
; JZ G_02 ;G02
; JMP G_END

```

```

CMD_ERR: NOP ;CODE ERROR.
;NOTE.
;MUT BE HAVE ERROR MASAGE OR ALARM CODE SHOW.
REI ;RETURN TO MAIN.

```

```

G_00: INC BX ;NEXT DATA.
MOV AL,[BX]
CMP AL,' ' ;CHECK SPACE.
JZ G_00 ;IF SPACE APPEAR THEN SKIP TO NEXT DATA.
MOV CX,2 ;SET COUNTER = 2 FOR DATA SEQUENT X,Z.

```

```

GOO_PARA: ;GOO PARAMETER INPUT.
CMP AL,'X' ;CHECK X PARAMETER.
JZ GOO_X ;INPUT VALUE OF X.
CMP AL,'Z' ;CHECH Z PARAMETER.
JZ GOTO_Z ;INPUT VALUE OF Z.
JMP CMD_ERR ;IF DATA IS NOT X OR Y THEN CMD ERROR.
GOTO_Z: JMP GOO_Z

```

```

GOO_X:
INC BX
MOV AL,[BX]
CMP AL,'-' ;CHECK SIGN INTEGER VALUE.
JZ GOTOXDIR ;DIRECTION OF X MOVEMENT.

```

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

```

MOV AL,0FEH ;CLEAR BIT 0.
AND DIR MOVE,AL ;CLEAR DIRECTION MOVEMENT REG BIT 0 WITH 0.
JMP GOOX_SKIP1 ;SPACE SKIP.
GOTOXDIR: JMP GOOX_DIR
GOOX_NUM: - ;X NUMERIC FIELD.
MOV F_INDEX,BX ;SAVE LAST POINTER AT LSB.
CALL DAC2BIN ;DACIMAL TO BINARY CONVERT.

MOV BX,OFFSET DIST_X ;DIISTANCE OF X-AXIS.
MOV AX,TEMPH
MOV [BX],AX
ADD BX,2 ;INCREMENT 2 BYTE.
MOV AX,TEMPL
MOV [BX],AX

LOOP GOO_PARA ;COUNT INPUT SQUENT.
CALL RUN_GOO ;EXECUTE GOO.

JMP STCF CNC ;JMP TO STANDARD CODE FOR CNC
;PART PROGRAM.

GOOX_DIR: ;DIRECTION FLAG X (BIT-0).
MOV AL,01 ;SET BIT 0.
OR DIR MOVE,AL ;SET DIRECTION MOVEMENT REG BIT 0.
GOOX_SKIP: ;CHECK SPACE.
INC BX ;POINT NEXT DATA.
MOV AL,[BX] ;READ NEXT DATA.
GOOX_SKIP1:
CMP AL,' ' ;SPACE SKIP.
JZ GOOX_SKIP
MOV DX,00 ;SET COUNTER = 0.
SUB AL,'0'
JC INPUT_ERR ;IF AL < 0 NUMBER FIELD ERR.
CMP AL,9
JNZ INPUT_ERR ;IF AL > 9 NUMBER FIELD ERR.
JMP GOOX_LSB1

INPUT_ERR:

GOOX_LSB: ;CHECK DATA FIELD.
SUB AL,'0'
JC X_LSB ;IF CARRY SET POINTER IS LSB+1.
CMP AL,9
JNZ X_LSB ;IF AL > 9 DO X_LSB.
GOOX_LSB1:
INC DX ;COUNT DIGIT.
INC BX ;POINTER IS NEXT DATA.
MOV AL,[BX]
JMP GOOX_LSB ;READ AGAIN.
X_LSB:
DEC BX ;POINTER IS LSB.
JMP GOOX_NUM
GOO_Z:
LOOP GOO_PARA

G_END: ;END OF G-CODE.
RET
STCF CNC ENDP

RUN_GOO PROC NEAR ;EXECUTE GOO.

RUN_GOO ENDP

DAC2BIN PROC NEAR ;CONVERT ASCII NUMRER TO BINARY.
MOV BX,F_INDEX ;LAST DATA POINT.

```

```

SUB     AX,AX       ;ZERO ACCUMULATOR.
MOV     TEMPH,AX   ;ZERO TEMPH.
MOV     AL,[BX]    ;READ NUMERIC.
SUB     AL,'0'     ;CHANGE TO BINARY.
MOV     TEMPL,AX   ;FIRST DIGIT.
DEC     DX
JNZ     MPY_TEN
JMP     BIN_RDY

MPY_TEN:
DEC     BX         ;MULTIPLY BY 10.
SUB     AX,AX     ;POINT TO NEXT DIGIT.
MOV     AL,[BX]   ;READ IT.
SUB     AL,'0'
PUSH    DX
PUSH    BX
MOV     BX,10
MUL    BX
ADD    TEMPL,AX
MOV     AX,0
ADC    TEMPH,AX
POP     BX
POP     DX
DEC     DX
JNZ     MPY_HUN
JMP     BIN_RDY

MPY_HUN:
DEC     BX         ;MULTIPLY BY 100.
SUB     AX,AX     ;POINT TO NEXT DIGIT.
MOV     AL,[BX]   ;READ IT.
SUB     AL,'0'
PUSH    DX
PUSH    BX
MOV     BX,100
MUL    BX
ADD    TEMPL,AX
MOV     AX,0
ADC    TEMPH,AX
POP     BX
POP     DX
DEC     DX
JNZ     MPY_THOU
JMP     BIN_RDY

MPY_THOU:
DEC     BX         ;MULTIPLY BY 1000.
SUB     AX,AX     ;POINT TO NEXT DIGIT.
MOV     AL,[BX]   ;READ IT.
SUB     AL,'0'
PUSH    DX
PUSH    BX
MOV     BX,1000
MUL    BX
ADD    TEMPL,AX
MOV     AX,0
ADC    TEMPH,AX
POP     BX
POP     DX
DEC     DX
JNZ     MPY_TENTHOU
JMP     BIN_RDY

MPY_TENTHOU:
DEC     BX         ;MULTIPLY BY 10000
SUB     AX,AX     ;POINT TO NEXT DIGIT.
MOV     AL,[BX]   ;READ IT.
SUB     AL,'0'
PUSH    DX
PUSH    BX
MOV     BX,10000
MUL    BX
ADD    TEMPL,AX
MOV     AX,0

```

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

```

        ADC     TEMPH,AX
        POP     BX
        POP     DX
        ;      DEC     DX
        ;      JNZ     BIN_OVFO ;DACIMAL CONVERT TO BIN OVERFOLW.
BIN_RDY:                                ;DACIMAL TO BINARY READY.
        MOV     F_INDEX,BX ;SAVE LAST POINTER.
DAC2BIN:                                ;RETURN TO MAIN.
        RET
        ENDP

```

```

PLI_S   PROC     NEAR
        PUSH    AX
        PUSH    DX
        MOV     BX,OFFSET PEN_UP
PLI_I:
        MOV     AL,[BX]
        CMP     AL,'Q'
        JZ      PL_END

        MOV     DX,378H
        OUT     DX,AL
        MOV     DX,379H

S_WAIT:
        IN      AL,DX
        TEST    AL,80H
        JZ      S_WAIT
        MOV     DX,37AH
        MOV     AL,0DH
        OUT     DX,AL
        MOV     AL,0CH
        OUT     DX,AL
        INC     BX
        JMP     PLI_I
PL_END:
        POP     DX
        POP     AX
        RET
PLI_S   ENDP

PLI_S1  PROC     NEAR
        PUSH    BX
        PUSH    DX

        MOV     AH,1 ;PARAMETER TO INITIAL PRINTER.
        MOV     DX,0 ;SET FOR ONE PRINTER.
        INT     17H
        MOV     BX,OFFSET PEN_UP
PLI1:
        MOV     AL,[BX]
        CMP     AL,'Q'
        JZ      PLI2

        MOV     AH,0
        INT     17H
        INC     BX
        JMP     PLI1
PLI2:
        POP     DX
        POP     BX
        RET
PLI_S1  ENDP

```

```

-----
; WRITE DATA TO PRINTER PORT
-----
; AL: INPUT
; DX: I/O POINTER.

```

```

;
PLOT PROC NEAR
      PUSH AX
      PUSH DX
      MOV AH,0
      INT 17H
      POP DX
      POP AX
      RET
PLOT ENDP

```

```

-----
; CONVERT BINARY NUMBER TO A STRING.
-----
; CONVERT A SIGNED BINARY NUMBER TO SIX-BYTE
; ASCII STRING (SIGN PLUS FIVE DIGITS)
; INPUT: AX = NUMBER TO CONVERTED.
; RESULT: DX = STARTING OF ADDRESS OF STRING BUFFER.
;         CX = CHARACTER COUNT.
; OTHER REGISTER ARE PRESERVED.

```

```

BIN_ASCII PROC NEAR
          PUSH DX
          PUSH BX
          PUSH CX
          PUSH SI
          PUSH AX
          MOV BX,DX
          MOV CX,6
FILL_BUFF:
          MOV BYTE PTR [BX], '-'
          INC BX
          LOOP FILL_BUFF
          MOV SI,10 ;GET READY TO DIVIDED BY 10.
          OR AX,AX ;IF VALUE IS NEGATIVE.
          JNS CLR_DVD
          NEG AX ;MAKE IT POSITIVE.
CLR_DVD:
          SUB DX,DX ;CLEAR UPPER HALF OF DIVIDEND.
          DIV SI ;DIVIDE AX BY 10.
          ADD DX,'0' ;CONVERT REMAINDER TO ASCII DIGIT.
          DEC BX ;BACK UP THROUGH BUFFER.
          MOV [BX],DL ;STORE CHAR. IN THE STRING
          INC CX ;COUNT CONVERTED CHARACTER.
          OR AX,AX ;ALL DONE ?
          JNZ CLR_DVD ;IF NOT GET NEXT DIGIT.
          POP AX ;YES. GET ORIGINAL VALUE.
          OR AX,AX ;WAS IT NEGATIVE.
          JNS NO_MORE
          DEC BX ;YES. STORE SIGN
          MOV BYTE PTR [BX], '-'
          INC CX ;AND INCREASE CHARACTER COUNT.
NO_MORE:
          POP SI ;RESTORE REGISTER
          POP CX
          POP BX
          POP DX
          RET ;AND EXIT.
BIN_ASCII ENDP

```

```

-----
; INTEGER UNSIGNED MULTIPLY.
-----
;32-BIT BY 32-BIT UNSIGNED MULTIPLY PROCEDURE.

```

```

;INPUT CX:BX = MULTIPLIER
;       DX:AX = MULTIPLICAND

```

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนลิขสิทธิ์ไว้เพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่นอนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

;OUTPUT DX,CX,BX AND AX (HIGH TO LOW ORDER.)

```
MULU32 PROC NEAR
PUSH DS
PUSH DI
MOV HI_MCND,DX
MOV LO_MCND,AX
MUL BX
MOV HI_PP1,DX
MOV LO_PP1,AX
MOV AX,HI_MCND
MUL BX
MOV HI_PP2,DX
MOV LO_PP2,AX
MOV AX,LO_MCND
MUL CX
MOV HI_PP3,DX
MOV LO_PP3,AX
MOV AX,HI_MCND
MUL CX
MOV HI_PP4,DX
MOV LO_PP4,AX
MOV AX,LO_PP1
MOV BX,HI_PP1
ADD BX,LO_PP2
ADC HI_PP2,0
ADD BX,LO_PP3
MOV CX,HI_PP2
ADC CX,HI_PP3
ADC HI_PP4,0
ADD CX,LO_PP4
MOV DX,HI_PP4
ADC DX,0

POP DI
POP DS
RET
```

MULU32 ENDP

```
-----
; ARC GENERATED.
;-----
;INPUT 64-BIT:
;OUTPUT 32-BIT.
;VAR INPUT: I RECORD+2 - I RECORD HIGH ORDER TO LOW (32-BIT).
;           J RECORD+2 - J RECORD
; OUTPUT: RES_2 - RES_1 HIGH ORDER TO LOW (32-BIT).
```

```
ARC PROC NEAR
PUSH AX
PUSH BX
PUSH CX
PUSH DX

SUB AX,AX
MOV CX,I RECORD+2 ;READ MSW.
MOV DX,CX
MOV AX,I RECORD ;READ LSW.
MOV BX,AX

CALL MULU32 ;CALCULATED I-SQUARE.

PUSH DX ;STORE VALUE OF I_SQR
PUSH CX ;64-BIT.
PUSH BX
PUSH AX
```

-----  
; FIND

RADIUS=SQRT(I SQUARE + J SQUARE)

```

-----
SUB AX,AX
MOV CX,J RECORD+2 ;READ MSW.
MOV DX,CX
MOV AX,J RECORD ;READ LSW.
MOV BX,AX
CALL MULU32 ;CALCULATED J-SQUARE.
MOV STORE,DX ;TRANSIENT DATA STORAGE.
POP DX ;READ I-SQUARE FIRST WORD (LSW).
ADD AX,DX
POP DX ;READ I-SQUARE SECOND WORD.
ADC BX,DX ;READ I-SQUARE THIRD WORD.
POP DX ;READ I-SQUARE FOURTH WORD (MSW).
ADC CX,DX
POP DX ;READ I-SQUARE FOURTH WORD (MSW).
PUSH AX
MOV AX,STORE ;DEFIND MSB=00.
ADC DX,AX
POP AX ;RESTORE DATA ON AX.

```

```

SAVE_DATA:
MOV ARC_4,DX ;SAVE HIGH ORDER TO LOW ON
MOV ARC_3,CX ;ARC_4 TO ARC_1.
MOV ARC_2,BX
MOV ARC_1,AX

```

```

;JMP Sqrt

```

```

-----
; DIVISION 64-BIT OPERATION.
-----

```

```

NEWTON:
MOV TWO,2
MOV XN,16 ;INITIAL FIRST VALUE.
MOV DX,0
LOAD_XN:
MOV AX,ARC_2
DIV XN
MOV AX,ARC_1
DIV XN ;DIVISION SECOND WORD.
ADD AX,XN ;AX = Xn + X/Xn.
MOV DX,0
DIV TWO
MOV BX,XN ;BX = 0.5(Xn + X/Xn).
MOV XN,AX
CMP AX,BX
JNZ LOAD_XN
MOV RES_1,AX ;STORE DATA MSW.
MOV RES_2,0

```

```

CAL_ERR:
POP DX
POP CX
POP BX
POP AX

```

```

REI

```

```

Sqrt:
MOV RES_1,0 ;INITIAL ZERO ON RES_1(LSW)
MOV RES_2,0 ;AND RES_2 (MSW).
MOV SHFT,8000H
MOV CX,16 ;16-BIT MSW.

```

```

Sqrt_LOOP:
PUSH CX
MOV DX,RES_2
ADD DX,SHFT
MOV CX,DX
SUB AX,AX
MOV BX,AX
CALL MULU32 ;SQUARE (AX:DX).

```

```

SUB    AX,ARC 1
SBB   BX,ARC 2
SBB   CX,ARC 3
SBB   DX,ARC 4
JNC   SQRT NEXT
MOV   AX,SHFT
ADD   RES_2,AX

SQRT_NEXT:
ROR   SHFT,1           ;SHIFT RIGHT ONE BIT.
POP   CX
LOOP  SQRT LOOP
MOV   SHFT,8000H      ;INITIAL SHFT.
MOV   CX,16          ;16-BIT LSW.

SQRT_LOOP1:
PUSH  CX
MOV   DX,RES 2
MOV   CX,DX
MOV   AX,SHFT
ADD   AX,RES 1
MOV   BX,AX
CALL  MULU32          ;SQUARE (AX:DX).
SUB   AX,ARC 1
SBB  BX,ARC 2
SBB  CX,ARC 3
SBB  DX,ARC 4
JNC  SQRT NEXT1
MOV  AX,SHFT
ADD  RES_1,AX

SQRT_NEXT1:
ROR  SHFT,1           ;SHIFT RIGHT ONE BIT.
POP  CX
LOOP SQRT_LOOP1

POP  DX
POP  CX
POP  BX
POP  AX

RET

```

ARC ENDP

I\_FITTING PROC NEAR

```

MOV   HI_MCND,DX
MOV   LO_MCND,AX
MUL   BX
MOV   HI_PP1,DX
MOV   LO_PP1,AX
MOV   AX,HI_MCND
MUL   BX
MOV   HI_PP2,DX
MOV   LO_PP2,AX
MOV   AX,LO_MCND
MUL   CX
MOV   HI_PP3,DX
MOV   LO_PP3,AX
MOV   AX,HI_MCND
MUL   CX
MOV   HI_PP4,DX
MOV   LO_PP4,AX
MOV   AX,LO_PP1
MOV   BX,HI_PP1
ADD   BX,LO_PP2
ADC   HI_PP2,0
ADD   BX,LO_PP3
MOV   CX,HI_PP2
ADC   CX,HI_PP3
ADC   HI_PP4,0

```

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

```

ADD CX,LO PP4
MOV DX,HI PP4
ADC DX,0

```

```

-----
; DIVISION 64-BIT OPERATION.
-----

```

```

PUSH AX ;STORE DATA AX.
MOV AX,CX
DIV FIRST DIVISOR ;DIVISION FIRST WORD.
MOV REMAINW2,AX ;STORE DATA MSW.
MOV AX,BX ;READ DATA BX.
DIV FIRST DIVISOR ;DIVISION SECOND WORDS.
MOV REMAINW1,AX ;STORE DATA MSW.
POP AX ;READ DATA AX.
DIV FIRST DIVISOR ;DIVISION THIRD WORDS.
MOV [REMAINWO],AX ;STORE DATA LSW.

```

```

MOV DX,[REMAINW2]
MOV AX,[REMAINW1]
DIV SECOND DIVISOR
MOV REMAINW1,AX
MOV AX,REMAINWO
DIV SECOND DIVISOR
MOV [REMAINWO],AX
RET

```

```

I_FITING ENDP

```

```

SEARCH_J PROC NEAR

```

```

-----
; CHECK FORWARD PART
-----

```

```

MOV Y_ENDH,0
SUB AX,AX
MOV AX,Y_ENDL
SUB AX,J_RECORD
MOV AX,Y_ENDH
SBB AX,J_RECORD+2
JC EXCHANGE
MOV AX,I_RECORD
MOV X_STARTL,AX
MOV AX,I_RECORD+2
MOV X_STARTH,AX
MOV AX,J_RECORD ;IF Y_END > J_RECORD THEN PUSH
MOV Y_STARTL,AX ;VALUE OF J_RECORD TO Y_START.
MOV AX,J_RECORD+2
MOV Y_STARTH,AX
JMP PCT_REVERSE

```

```

EXCHANGE:

```

```

MOV AX,X_ENDL
MOV X_STARTL,AX
MOV AX,X_ENDH
MOV X_STARTH,AX
MOV AX,Y_ENDL ;IF Y_END < J_RECORD THEN PUSH
MOV Y_STARTL,AX ;VALUE BETWEEN Y_END AND Y_START.
MOV AX,Y_ENDH
MOV Y_STARTH,AX

```

```

MOV AX,I_RECORD
MOV X_ENDL,AX
MOV AX,I_RECORD+2
MOV X_ENDH,AX
MOV AX,J_RECORD
MOV Y_ENDL,AX
MOV AX,J_RECORD+2
MOV Y_ENDH,AX

```

```

PCT_REVERSE:

```

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

```

SUB     BX,BX           ;ZERO BX.
MOV     Y AXITL,BX
MOV     Y AXITH,BX
MOV     X AXITL,BX
MOV     X AXITH,BX
CALL   ARC             ;FIND RADIUS

MOV     BX,OFFSET DATA BUF
MOV     CNT DATAY,BX
ADD     BX,3998         ;OFFSET TO END OF SINE
MOV     CNT DATAX,BX ;TABLE 1999 WORD.
MOV     CX,2000        ;SET COUNTER LIMIT.

FIND_LOOP:
MOV     BX,CNT DATAY   ;READ POINTER.
MOV     AX,[BX]        ;READ SINE TABLE.
ADD     CNT DATAY,2    ;UPDATE COUNTER.
ADD     Y AXITL,AX     ;ADD LOW WORD Y-AXIT.
ADC     Y AXITH,0      ;ADD CARRY FROM LOW WORD Y-AXIT.

MOV     BX,CNT DATAX
MOV     AX,[BX]
SUB     CNT DATAX,2
ADD     X AXITL,AX
ADC     X AXITH,0
PUSH   CX
MOV     CX,Y AXITH     ;READ DATA ON Y AXITH.
MOV     BX,Y AXITL     ;READ LOW WORD.
MOV     DX,RES 2
MOV     AX,RES 1
CALL   T FITTING      ;TABLE FITTING SCALE.

SUB     AX,AX
MOV     AX,Y STARTL   ;READ RADIUS MSW.
SUB     AX,REMAINW0
MOV     AX,Y STARTH
SBB     AX,REMAINW1
JNC     FIND_NEXT     ;IF I RECORD > REMAINW
                        ;THEN READY.

POP     CX
MOV     ANGLE 0,CX     ;SAVE ANGLE COUNTER FIRST POINT.
MOV     AX,CNT DATAX ;READ TABLE POINTER X.
MOV     X ANGLE,AX    ;SAVE TABLE POINTER X FIRST POINT.
MOV     AX,CNT DATAY  ;READ TABLE POINTER Y.
MOV     Y ANGLE,AX    ;SAVE TABLE POINTER Y FIRST POINT.
MOV     AX,X AXITH
MOV     X AXIT1H,AX   ;SAVE DATA MSW FIRST POINT.
MOV     AX,X AXITL
MOV     X AXIT1L,AX   ;SAVE DATA LSW FIRST POINT.
MOV     AX,Y AXITH
MOV     Y AXIT1H,AX
MOV     AX,Y AXITL
MOV     Y AXIT1L,AX
DEC     CX             ;COUNT FOR NEXT COUNT.
JMP     FINAL_POINT

FIND_NEXT:
POP     CX
LOOP   FIND_LOOP
MOV     ANGLE_0,OFFFH ;SET OVER FLOW ANGLE.
RET     ;END OF PROCESS.

FINAL_POINT:
MOV     BX,CNT DATAY   ;READ POINTER.
MOV     AX,[BX]        ;READ SINE TABLE.
ADD     CNT DATAY,2    ;UPDATE COUNTER.
ADD     Y AXITL,AX     ;ADD LOW WORD Y-AXIT.
ADC     Y AXITH,0      ;ADD CARRY FROM LOW WORD Y-AXIT.
MOV     BX,CNT DATAX

```

```

MOV     AX,[BX]
SUB     CNT DATA,2
ADD     X AXIIL,AX
ADC     X AXIITH,0
PUSH   CX
MOV     CX,Y AXIITH      ;READ DATA ON Y AXIITH.
MOV     BX,Y AXIIL      ;READ LOW WORD.
MOV     DX,RES 2
MOV     AX,RES-1
CALL   T FITTING      ;TABLE FITTING SCALE.
SUB     BX,BX
MOV     BX,Y ENDH
MOV     AX,Y ENDL
SUB     AX,REMAINWO
SBB     BX,REMAINW1
JNC     FIND_NEXT1    ;IF Y END > REMAIN THEN
                        ;FIND_NEXT1.

POP     CX
MOV     ANGLE_1,CX      ;SAVE COUNTER END POINT.

FIND_READY:
RET

FIND_NEXT1:
POP     CX
LOOP   FINAL POINT
MOV     ANGLE_1,0FFFFH ;SET OVER FLOW.
RET

SEARCH_J ENDP

TEST   PROC   NEAR
;-----
; INITIAL VALUE OF ARC
;-----

MOV     AX,1200H      ;DEFIND VECTOR SPEED.
MOV     V_SPEED,AX

MOV     X ENDL,00      ;DEFAULT 200.
MOV     X ENDH,00
MOV     Y ENDL,00      ;2000
MOV     Y ENDH,00

CALL   L_Q1

MOV     X ENDL,00      ;DEFIND END POINT OF ARC.
MOV     X ENDH,00
MOV     Y ENDL,10000   ;2000
MOV     Y ENDH,00

CALL   L_Q4

MOV     I RECORD,1000 ;3000 ;DEFIND CENTER OF ARC.
MOV     J_RECORD,0    ;00
MOV     I_RECORD+2,0
MOV     J_RECORD+2,0

MOV     X ENDL,1000   ;DEFIND END POINT OF ARC.
MOV     X ENDH,00
MOV     Y ENDL,1000   ;2000
MOV     Y ENDH,00

CALL   FFW_Q3

```

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

```

MOV     I_RECORD,1500      ;3000      ;DEFIND CENTER OF ARC.
MOV     J_RECORD,0         ;00
MOV     I_RECORD+2,0
MOV     J_RECORD+2,0

MOV     X_ENDL,1500        ;DEFIND END POINT OF ARC.
MOV     X_ENDH,00
MOV     Y_ENDL,1500        ;2000
MOV     Y_ENDH,00

CALL    RFW_Q3

MOV     X_ENDL,00
MOV     X_ENDH,00
MOV     Y_ENDL,10000
MOV     Y_ENDH,00

CALL    L_Q4

MOV     AX,0A000H          ;DEFIND VECTOR SPEED.
MOV     V_SPEED,AX

MOV     X_ENDL,100         ;DEFIND END POINT OF ARC.
MOV     X_ENDH,00
MOV     Y_ENDL,00          ;2000
MOV     Y_ENDH,00

CALL    L_Q2

MOV     X_ENDL,00          ;DEFIND END POINT OF ARC.
MOV     X_ENDH,00
MOV     Y_ENDL,10000       ;2000
MOV     Y_ENDH,00

CALL    L_Q1

MOV     X_ENDL,00          ;DEFIND END POINT OF ARC.
MOV     X_ENDH,00
MOV     Y_ENDL,12500       ;2000
MOV     Y_ENDH,00

CALL    L_Q1

MOV     X_ENDL,2600        ;DEFIND END POINT OF ARC.
MOV     X_ENDH,00
MOV     Y_ENDL,00          ;2000
MOV     Y_ENDH,00

CALL    L_Q4

RET

CALL    FFW_Q2
CALL    RFW_Q3
CALL    FFW_Q4
CALL    RFW_Q1
RET

CALL    FFW_Q1
CALL    RFW_Q4
CALL    FFW_Q3
CALL    RFW_Q2

RET

```

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

```

MOV     I_RECORD,2500    ;3000    ;DEFIND CENTER OF ARC.
MOV     J_RECORD,00     ;00
MOV     I_RECORD+2,0
MOV     J_RECORD+2,0

MOV     X_ENDL,00        ;DEFIND END POINT OF ARC.
MOV     X_ENDH,00
MOV     Y_ENDL,2500     ;2000
MOV     Y_ENDH,00

CALL    PLI_FORWARDQ4

MOV     I_RECORD,1250    ;3000    ;DEFIND CENTER OF ARC.
MOV     J_RECORD,00     ;00
MOV     I_RECORD+2,0
MOV     J_RECORD+2,0

MOV     X_ENDL,00        ;DEFIND END POINT OF ARC.
MOV     X_ENDH,00
MOV     Y_ENDL,1250     ;2000
MOV     Y_ENDH,00

CALL    PLI_FORWARDQ4

RET

```

```

-----
: PLI_S CW Q
-----

```

```

L_Q1:
MOV     QUARDANT,80H    ;DEFIND QUARDANT.
CALL    LINEAR
CALL    LOAD_DSP
RET

L_Q2:
MOV     QUARDANT,40H    ;DEFIND QUARDANT.
CALL    LINEAR
CALL    LOAD_DSP
RET

L_Q3:
MOV     QUARDANT,000H   ;DEFIND QUARDANT.
CALL    LINEAR
CALL    LOAD_DSP
RET

L_Q4:
MOV     QUARDANT,00H    ;DEFIND QUARDANT.
CALL    LINEAR
CALL    LOAD_DSP
RET

```

```

LINEAR   PROC   NEAR

MOV     AX,X_ENDL
MOV     BX,02
MUL     BX
MOV     OUTPUT_X,AX
MOV     AX,Y_ENDL
MUL     BX
MOV     OUTPUT_Y,AX

```

```

RET
LINEAR   ENDP

```

```

FFW_Q1:

```

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

```

MOV QUARDANT,80H ;DEFIND QUARDANT.
CALL PLI_FORWARDQ4
RET

FFW_Q2:
MOV QUARDANT,0COH ;DEFIND QUARDANT.
CALL PLI_FORWARDQ4
RET

FFW_Q3:
MOV QUARDANT,04FH ;DEFIND QUARDANT.
CALL PLI_FORWARDQ4
RET

FFW_Q4:
MOV QUARDANT,0FH ;DEFIND QUARDANT.
CALL PLI_FORWARDQ4
RET

RFW_Q1:
MOV QUARDANT,80H ;DEFIND QUARDANT.
CALL PLI_FORWARDQ1
RET

RFW_Q2:
MOV QUARDANT,0COH ;DEFIND QUARDANT.
CALL PLI_FORWARDQ1
RET

RFW_Q3:
MOV QUARDANT,04FH ;DEFIND QUARDANT.
CALL PLI_FORWARDQ1
RET

RFW_Q4:
MOV QUARDANT,0FH ;DEFIND QUARDANT.
CALL PLI_FORWARDQ1
RET

PLI_FORWARDQ1:
CALL SEARCH_J ;SEARCH START POINT AND END POINT.

MOV CX,X AXIT1H ;READ DATA ON Y AXITH.
MOV BX,X AXIT1L ;READ LOW WORD.
MOV DX,RES 2
MOV AX,RES 1
CALL T_FITING

MOV AX,REMAINWO
MOV BX,02
MUL BX
MOV INTVAL_Y,AX

MOV CX,Y AXIT1H ;READ DATA ON Y AXITH.
MOV BX,Y AXIT1L ;READ LOW WORD.
MOV DX,RES 2
MOV AX,RES 1
CALL T_FITING

MOV AX,REMAINWO
MOV BX,02
MUL BX

```

```

MOV     INTVAL_X,AX

MOV     CX,ANGLE_0       ;SET TBL COUNTER.
SUB     CX,ANGLE_1
DEC     CX

LOOP_PLTS3:
PUSH   CX
SUB     X_ANGLE,2       ;UPDATE COUNTER.
MOV     BX,X_ANGLE     ;READ POINTER.
SUB     AX,AX
MOV     AX,[BX]        ;READ SINE TABLE.
ADD     X_AXIT1L,AX
ADC     X_AXIT1H,0
MOV     CX,X_AXIT1H
MOV     BX,X_AXIT1L
MOV     DX,RES_2
MOV     AX,RES_1
CALL   T_FITTING      ;TABLE FITTING SCALE.

CALL   DATAFORX

SUB     AX,AX
ADD     Y_ANGLE,2       ;UPDATE COUNTER.
MOV     BX,Y_ANGLE     ;READ POINTER.
MOV     AX,[BX]        ;READ SINE TABLE.
ADD     Y_AXIT1L,AX
ADC     Y_AXIT1H,0

MOV     CX,Y_AXIT1H
MOV     BX,Y_AXIT1L
MOV     DX,RES_2
MOV     AX,RES_1
CALL   T_FITTING      ;TABLE FITTING SCALE.

CALL   DATAFORX
CALL   LOAD_DSP

POP     CX
LOOP   LOOP_PLTS3

MOV     CX,X_AXIT1H     ;READ DATA ON Y AXITH.
MOV     BX,X_AXIT1L     ;READ LOW WORD.
MOV     DX,RES_2
MOV     AX,RES_1
CALL   T_FITTING

CALL   DATAFORX

SUB     AX,AX
MOV     CX,Y_AXIT1H     ;READ DATA ON Y AXITH.
MOV     BX,Y_AXIT1L     ;READ LOW WORD.
MOV     DX,RES_2
MOV     AX,RES_1
CALL   T_FITTING

CALL   DATAFORX
CALL   LOAD_DSP

RET

PLI_FORWARDQ4:
CALL   SEARCH_J        ;SEARCH START POINT AND END POINT.

MOV     CX,X_AXIT1H     ;READ DATA ON Y AXITH.
MOV     BX,X_AXIT1L     ;READ LOW WORD.
MOV     DX,RES_2
MOV     AX,RES_1
CALL   T_FITTING

```

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับงานราชการเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

```

MOV     AX,REMAINWO
MOV     BX,02
MUL     BX
MOV     INIVAL_X,AX

MOV     CX,Y AXIT1H      ;READ DATA ON Y AXITH.
MOV     BX,Y AXIT1L      ;READ LOW WORD.
MOV     DX,RES 2
MOV     AX,RES 1
CALL    T_FITING

MOV     AX,REMAINWO
MOV     BX,02
MUL     BX
MOV     INIVAL_Y,AX

MOV     CX,ANGLE 0      ;SET TBL COUNTER.
SUB     CX,ANGLE_1
DEC     CX

LOOP_PLTS2:
PUSH   CX
SUB    X ANGLE,2      ;UPDATE COUNTER.
MOV    BX,X ANGLE     ;READ POINTER.
SUB    AX,AX
MOV    AX,[BX]        ;READ SINE TABLE.
ADD    X AXIT1L,AX
ADC    X AXIT1H,0
MOV    CX,X AXIT1H
MOV    BX,X AXIT1L
MOV    DX,RES 2
MOV    AX,RES 1
CALL   T_FITING      ;TABLE FITTING SCALE.
CALL   DATAFORX

SUB    AX,AX
ADD    Y ANGLE,2      ;UPDATE COUNTER.
MOV    BX,Y ANGLE     ;READ POINTER.
MOV    AX,[BX]        ;READ SINE TABLE.
ADD    Y AXIT1L,AX
ADC    Y AXIT1H,0

MOV    CX,Y AXIT1H
MOV    BX,Y AXIT1L
MOV    DX,RES 2
MOV    AX,RES 1
CALL   T_FITING      ;TABLE FITTING SCALE.

CALL   DATAFORX
CALL   LOAD_DSP

POP    CX
LOOP   LOOP_PLTS2

MOV    CX,X AXIT1H      ;READ DATA ON Y AXITH.
MOV    BX,X AXIT1L      ;READ LOW WORD.
MOV    DX,RES 2
MOV    AX,RES 1
CALL   T_FITING

CALL   DATAFORX

SUB    AX,AX
MOV    CX,Y AXIT1H      ;READ DATA ON Y AXITH.
MOV    BX,Y AXIT1L      ;READ LOW WORD.
MOV    DX,RES 2
MOV    AX,RES 1
CALL   T_FITING

```

```

CALL    DATAFORY
CALL    LOAD_DSP

RET

TEST    ENDP

DATAFORY PROC NEAR

MOV     AX, INTVAL Y
MOV     OUTPUT Y, AX
MOV     AX, REMAINWO
MOV     INTVAL Y, AX
SUB     AX, OUTPUT_Y
MOV     BX, 02
MUL     BX

MOV     OUTPUT_Y, AX

JNC     GOOD Y
MOV     AX, 00
MOV     OUTPUT_Y, AX

GOOD Y: RET
DATAFORY ENDP

DATAFORX PROC NEAR
MOV     AX, INTVAL X
MOV     OUTPUT X, AX
MOV     AX, REMAINWO
MOV     INTVAL X, AX
SUB     AX, OUTPUT_X
MOV     BX, 02
MUL     BX
MOV     OUTPUT_X, AX
JNC     GOOD X
MOV     AX, 00
MOV     OUTPUT_X, AX

GOOD X: RET
DATAFORX ENDP

LOAD_DSP PROC NEAR
MOV     AX, OUTPUT X
ADD     AX, OUTPUT_Y
JNZ     START_LOAD
RET

START_LOAD:
TW1:    MOV     DX, 306H
        IN     AL, DX
        AND    AL, 01           ;CHECK BIT 0 PORT C.
        JZ     TW1
        MOV     AL, 3FH
        OR     AL, QUARDANT
        OUT    DX, AL

I32010: MOV     AL, 00
        MOV     DX, 302H       ;PORT C
        OUT    DX, AL
        MOV     AL, 03
        OUT    DX, AL

        MOV     DX, 304H       ;PORT A.
        IN     AL, DX
        AND    AL, 03
        CMP     AL, 00         ;X-PARAMETER,
        JZ     NEXT_POINT

```

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

```

JMP      I32010

NEXT_POINT:
MOV      AL,00
MOV      DX,302H    ;PORT C
OUT      DX,AL
MOV      AL,03
OUT      DX,AL

WAIT_DSP4:
MOV      DX,304H
IN       AL,DX
AND      AL,03
CMP      AL,03      ;DSP CODE 03 = X_PARA.
JNZ      WAIT_DSP4

NEX_DATA:
MOV      AX,OUTPUT_X
MOV      DX,300H    ;PORT A.
OUT      DX,AL
INC      DX         ;PORT B.
MOV      AL,AH
OUT      DX,AL

DATA_3:
MOV      AL,00
MOV      DX,302H    ;PORT C
OUT      DX,AL
MOV      AL,03
OUT      DX,AL

WAIT_DSP1:
MOV      DX,304H
IN       AL,DX
AND      AL,03
CMP      AL,02      ;DSP CODE 02 = Y_PARA.
JNZ      WAIT_DSP1

DATA_2:
MOV      AX,OUTPUT_Y
MOV      DX,300H    ;PORT A.
OUT      DX,AL
INC      DX         ;PORT B.
MOV      AL,AH
OUT      DX,AL

MOV      AL,00
MOV      DX,302H    ;PORT C
OUT      DX,AL
MOV      AL,03
OUT      DX,AL

WAIT_DSP2:
MOV      DX,304H
IN       AL,DX
AND      AL,03
CMP      AL,01      ;DSP CODE 01 = V.
JNZ      WAIT_DSP2

DATA_1:
MOV      AX,V_SPEED
MOV      DX,300H    ;PORT A.
OUT      DX,AL
INC      DX         ;PORT B.
MOV      AL,AH
OUT      DX,AL

MOV      AL,00
MOV      DX,302H    ;PORT C
OUT      DX,AL
MOV      AL,03
OUT      DX,AL

```

```

                                OUT    DX,AL

WAIT_DSP3:
    MOV    DX,304H
    IN     AL,DX
    AND    AL,03
    CMP    AL,00                ;DSP CODE 00 = DATA READY.
    JNZ    WAIT_DSP3

    MOV    AL,0FH
    OR     AL,QUARDANT
    MOV    DX,306H
    OUT    DX,AL

    MOV    AL,00
    MOV    DX,302H            ;PORT C
    OUT    DX,AL
    MOV    AL,03
    OUT    DX,AL

WAIT_DSP:
    NOP
    MOV    DX,306H            ;READY BIT ON DSP START RUN.
    IN     AL,DX
    AND    AL,01
    JNZ    WAIT_DSP

    MOV    AL,3FH
    OR     AL,QUARDANT
    OUT    DX,AL

FAIL_LOAD:  RET

LOAD_DSP   ENDP

COSINI     PROC    NEAR

START_TEST:
    MOV    I_RECORD,00        ;DEFIND CENTER OF ARC.
    MOV    J_RECORD,7000
    MOV    I_RECORD+2,0
    MOV    J_RECORD+2,0
    MOV    X_ENDL,7000        ;DEFIND END POINT OF ARC.
    MOV    X_ENDH,0

    MOV    Y_ABSH,0           ;DEFIND REFERENCE POSITION
    MOV    Y_ABSL,0           ;OF ARC.
    MOV    X_ABSH,0
    MOV    X_ABSL,0
    CALL   ARC

END_TEST:
    SUB    BX,BX              ;ZERO BX.
    MOV    Y_AXIHL,BX
    MOV    Y_AXIHH,BX
    MOV    X_AXIHL,BX
    MOV    X_AXIHH,BX

    MOV    BX,OFFSET DATA_BUF
    MOV    CNT_DATAY,BX
    ADD    BX,3998            ;OFFSET TO END OF SINE TABLE
    MOV    CNT_DATAX,BX      ;(N+1 = END_TBL - START_TBL + 1).

SIN_LOOP:  MOV    CX,2000
    MOV    BX,CNT_DATAY        ;READ POINTER.
    MOV    AX,[BX]            ;READ SINE TABLE.
    ADD    CNT_DATAY,2        ;UPDATE COUNTER.
    SUB    BX,BX              ;CLEAR CARRY FLAG.
    ADD    Y_AXIHL,AX         ;ADD LOW WORD Y-AXIT AND
    ADC    Y_AXIHH,AX         ;ADD CARRY FROM LOW WORD Y-AXIT.
    PUSH  CX

```

```

MOV     BX,CNT DATAX      ;READ POINTER.
MOV     AX,[BX]            ;READ SINE TABLE.
SUB     CNT DATAX,2       ;UPDATE COUNTER.
SUB     BX,BX
ADD     X_AXIIL,AX         ;ADD LOW WORD Y-AXIT AND
                           ;RESTORE DATA Y-AXIT.
ADC     X_AXIIL,0          ;ADD CARRY FROM LOW WORD Y-AXIT.
MOV     CX,X_AXIIL        ;READ DATA ON Y AXITH.
MOV     BX,X_AXIIL        ;READ LOW WORD.
MOV     DX,RES 2
MOV     AX,RES-1
CALL   T FITTING
CALL   CCIP                ;TABLE FITTING SCALE.
POP     CX
LOOP   SIN_LOOP

RET

COSINT  ENDP

CLIP    PROC  NEAR
SUB     BX,BX
MOV     BX,I RECORD+2
MOV     AX,I RECORD
SUB     AX,REMAINWO
SBB    BX,REMAINW1
JNC    NO_PLOT             ;IF I RECORD < REMAIN
                           ;THEN NO PLOT.
SUB     BX,BX
MOV     BX,X_ENDH
MOV     AX,X_ENDL
SUB     AX,REMAINWO
SBB    BX,REMAINW1
JC     NO_PLOT
MOV     DX,OFFSET DATA X
MOV     AX,X_ABSL
ADD     AX,REMAINWO        ;ABSOLUTE OF POSITION X
CALL   BIN ASCII          ;AT REFERENCE POINT.
MOV     CX,Y_AXITH
MOV     BX,Y_AXIIL
MOV     DX,RES 2
MOV     AX,RES-1
CALL   T FITTING
MOV     DX,OFFSET DATA Y
MOV     AX,Y_ABSL
ADD     AX,REMAINWO        ;ABSOLUTE OF POSITION Y
                           ;AT REFERENCE POINT.
CALL   BIN ASCII
CALL   PLT_S
NO_PLOT:

CLIP    ENDP
;-----
; INTEGER SQUARE ROOT.
;-----
;INPUT  ARC 1,ARC 2,ARC 3,ARC 4
;OUTPUT RES_1,RES_2

;-----
; INTEGER SUBTRACTION.
;-----
;32-BIT BY 32-BIT SUBTRACTION.
;INPUT  DX:BX
;       CX:AX
;RESULT DX:AX
ISUB    PROC  NEAR

```

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

```

        PUSH    BX
        PUSH    CX
        SUB     BX,AX      ;SUB BX BY AX
        SBB    DX,CX      ;AND DX BY CX.
        MOV     DX,CX      ;STORE RESULT ON
        MOV     AX,BX      ;DX,AX HIGH ORDER TO LOW.
        POP     CX
        POP     BX
        RET
ISUB   ENDP

```

```

;-----
; INTEGER ADDITION.
;-----
;32-BIT BY 32-BIT ADDITION.
;INPUT  DX:BX
;       CX:AX
;RESULT DX:AX

```

```

IADD   PROC    NEAR
        PUSH    BX
        PUSH    CX
        ADD     AX,BX      ;SUB BX BY AX
        ADC     DX,CX      ;AND DX BY CX.
        POP     CX
        POP     BX
        RET
IADD   ENDP

```

```

;SUBROUTINE TO DISPLAY A MESSAGE ON THE SCREEN.
;ENTER TO BX -> MESSAGE TO BE DISPLAYED.
;MESSAGE IS ASSUME TO BE 30 CHARACTERS LONG.

```

```

DISPLAY PROC    NEAR
        PUSH    AX
        PUSH    BX
        PUSH    CX
        PUSH    DX
        MOV     AH,02      ;ATTR OF SCREEN
        MOV     BH,00
        MOV     DX,0A14H  ;CURSOR POSITION ROW, COL
        INT     10H       ;CALL DOS ROUTINE DISPLAY
        POP     DX
        POP     CX
        POP     BX
        POP     AX
DISP1:  MOV     CX,30      ;NUMBER OF CHARACTER TO DISPLAY
        MOV     AL,[BX]   ;GET NEXT CHARACTER TO DISPLAY
        CALL   DISPCHAR   ;DISPLAY IT
        INC     BX        ;POINT TO NEXT CHARACTER
        LOOP   DISP1      ;DO IT 30 TIME
        MOV     AL,0DH    ;CARRIAGE RETURN
        CALL   DISPCHAR
;       MOV     AL,0AH    ;LINE FEED
;       CALL   DISPCHAR
        RET          ;RETURN TO CALLER OF 'DISPLAY'
DISPLAY ENDP

```

```

;SUBROUTINE TO DISPLAY A CHARACTER ON THE SCREEN.
;ENTER WITH AL=CHARACTER TO BE DISPLAYED.
;USE VIDEO INTERFACE IN BIOS.

```

```

DISPCHAR PROC    NEAR
        PUSH    BX      ;SAVE BX REGISTER

```

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

```

MOV    BX,0      ;SELECT DISPLAY PAGE0
MOV    AH,14     ;FUNCTION CODE FOR 'WHITE'
INT    10H       ;CALL VIDEO DRIVE TO BIOS
POP    BX        ;RESTORE BX REGISTER
RET          ;RETURN TO CALLER OF 'DISPCHAR'

```

DISPCHAR ENDP

```

;-----
; CALL BIOS CURSOR OFF USED INT10.
;-----

```

```

CUR_OFF PROC
PUSH    AX
PUSH    CX

MOV     AH,01
MOV     CH,20H
INT     10H

POP     CX
POP     AX

RET

```

CUR\_OFF ENDP

```

;-----
; CLEAR SCREEN MONITOR
; BY WRITE CHARACTER SPACE ON SCREEN.
;-----

```

```

CLRSCN PROC          ;CLEAR SEREEN MONITOR.
PUSH    AX
PUSH    BX
PUSH    CX
MOV     AX,ES
PUSH    AX

MOV     AX,0B800H    ;DEFIND TAGET ADDRESS
MOV     ES,AX        ;DEFIND EXTRA SEGMENT
MOV     DI,0         ;INITIAL OFFSET ADDR INTO SEGMENT
MOV     AL,' '       ;BLANK CHARACTER TO FILL ADAPTER MEMORY
MOV     AH,02        ;THIS WILL BE THE ATTRIBUTE BYTE
;ALL CHARACTERS DISPLAYED WILL BE
;GREEN BACKGROUND
MOV     CX,8000      ;INITIAL ALL OF MEMORY
CLD
REP     STOSW        ;SO STOSW GOES FORWARD
;BLANK OUT THE ADAPTER MEMORY

POP     AX
MOV     AX,ES
POP     CX
POP     BX
POP     AX

RET

```

CLRSCN ENDP

```

;-----
; BINARY FORMAT TO ASCII
; USING ASCII TABLE PROCEDURE.
;-----

```

```

ASCII PROC
PUSH    AX
PUSH    BX
PUSH    CX
PUSH    DX

MOV     SI,OFFSET BUFF ;DEFIND SOURCE POINTER

```

```

MOV     DI,OFFSET CHAR_BUFF ;DEFIND DI TO CHAR_BUFF
CALL    ASCII1
MOV     SI,OFFSET VBUFF     ;DEFIND SOURCE POINTER.
MOV     DI,OFFSET VELOCITY  ;DEFIND DI TO VELOCITY ADDRESS.
CALL    ASCII1
MOV     BX,OFFSET VELOCITY
MOV     DX,0C14H           ;CURSOR POSITION ROW,COL
CALL    DISP_IT

POP     DX
POP     CX
POP     BX
POP     AX
RET
ASCII  ENDP

```

-----  
 ; HEX DECIMAL TO ASCII  
 -----

```

ASCII1  PROC                                     ;CONVERSE BINARY TO ASCII
        PUSH    AX
        PUSH    BX
        PUSH    CX
        PUSH    DI
        PUSH    SI

        MOV     CX,08H                          ;COUNT EIGHT BYTES
        MOV     AX,DI
        ADD     AX,28                          ;ADJUST POINTER
        MOV     DI,AX                          ;MODIFY DI TO DI + 28
        SUB     AX,AX                          ;ZERO AX.
CONVERT: MOV     AL,[SI]                       ;READ BUFF
        PUSH    AX                             ;SAVE AL TO BL
        AND     AL,0FH                         ;MASK HIGH BYTE
        MOV     BX,OFFSET ASCII_TBL
        PUSH    BX
        ADD     BX,AX                          ;ASCII TABLE LOOK UP.
        MOV     AL,[BX]                       ;READ ASCII TABLE.
        MOV     [DI],AL                       ;PUSH IT INTO CHAR BUFF
        DEC     DI                             ;DEC CHAR POINTER TO NEXT BYTE.
        POP     BX                             ;RESTORE TABLE OFFSET ON BX.
        POP     AX                             ;RESTORE AL
        AND     AX,0FOH                       ;MASK LOW BYTE
        DIV     SIGTEEN                       ;SHIFT DATA TO RIGHT 4 BIT.
        ADD     BX,AX                          ;ASCII TABLE LOOK UP.
        MOV     AL,[BX]                       ;READ TABLE.
        MOV     [DI],AL                       ;PUSH IT INTO CHAR BUFF
        DEC     DI                             ;DEC CHAR BUFF POINTER
        INC     SI                             ;INC SOURCE POINTER
        LOOP    CONVERT                       ;DO IT EIGHT TIME

        POP     SI
        POP     DI
        POP     CX
        POP     BX
        POP     AX
        RET
ASCII1  ENDP

```

```

REPORT1 PROC                                     ;REPORT STATUS BYTE.
        MOV     SI,OFFSET STATUS             ;DEFIND SOURCE POINTER
        MOV     DI,OFFSET STATUS1          ;DEFIND DI TO STATUS1.
        MOV     DX,0E14H                   ;DEFIND CURSOR POSITION ROW,COL.
        MOV     BX,OFFSET STATUS1
        CALL    REPORT

```

```

MOV     SI,OFFSET RDSIGNAL1
MOV     DI,OFFSET STATUS2
MOV     DX,1014H           ;DEFIND CURSOR POSITION ROW,COL.
MOV     BX,OFFSET STATUS2
CALL    REPORT
MOV     SI,OFFSET RDSIGNAL
MOV     DI,OFFSET STATUS2-9
MOV     DX,1014H
MOV     BX,OFFSET STATUS2   ;DEFIND DISPLAY LOCATION
CALL    REPORT
RET

REPORT1 ENDP

REPORT  PROC
        PUSH  AX
        PUSH  BX
        PUSH  CX
        PUSH  DX           ;CURSOR POSITION ROW,COL

        MOV   CX,08       ;COUNT 8

        MOV   AX,DI       ;READ STATUS.
        ADD  AX,28        ;ADJUST POINTER
        MOV  DI,AX        ;MODIFY DI TO DI + 28
        MOV  AL,[SI]     ;READ STATUS.
REP_BIT: MOV  BL,AL       ;SAVE AL TO BL
        AND  AL,01       ;MASK HIGH BYTE
        ADD  AL,30H      ;CHANGE TO ASCII
        MOV  [DI],AL     ;PUSH IT INTO CHAR BUFF
        DEC  DI          ;DEC CHAR POINTER
        MOV  AL,BL       ;RESTORE AL
        ROR  AL,1
        LOOP REP_BIT    ;DO IT EIGHT TIME

        POP   DX
        POP   CX
        POP   BX
        POP   AX

DISP_IT: PUSH  BX
        MOV  CX,60H      ;ATR OF SCREEN
        MOV  AH,02
        MOV  BH,00
        ;MOV DX,0C14H   ;CURSOR POSITION ROW,COL
        INT  10H        ;CALL DOS ROUTINE DISPLAY
        POP  BX

DISPST: MOV  CX,30       ;NUMBER OF CHARACTER TO DISPLAY
        MOV  AL,[BX]    ;GET NEXT CHARACTER TO DISPLAY
        CALL DISPCHAR   ;DISPLAY IT
        INC  BX         ;POINT TO NEXT CHARACTER
        LOOP DISPST    ;DO IT 30 TIME
        MOV  AL,0DH     ;CARRIAGE RETURN
        CALL DISPCHAR

        RET

REPORT  ENDP

READ    PROC

        PUSH  DX
        PUSH  BX
        PUSH  AX

        MOV  BX,OFFSET BUFF+3 ;FOUR BYTE ( 2 WORDS )

```

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

```

MOV DX,200H ;SET POINTER TO PORT COMMAND.
MOV AL,RDRP
CALL WAIT
OUT DX,AL ;WRITE COMMAND READ REAL POSITION.
INC DX
CALL WAIT
IN AL,DX ;READ DATA FIRST BYTE MSB.
MOV [BX],AL
DEC BX
CALL WAIT
IN AL,DX ;READ DATA FIRST BYTE LSB.
MOV [BX],AL
DEC BX
CALL WAIT
IN AL,DX ;READ DATA SECOND BYTE MSB.
MOV [BX],AL
DEC BX
CALL WAIT
IN AL,DX ;READ DATA SECOND BYTE LSB.
MOV [BX],AL

BIN_BCD: MOV BX,OFFSET BUFF
        FILD QWORD PTR [BX] ;PUSH HEX TO REG OF MATH CO.
        FBSTP TBYTE PTR BUFF ;READ SHORT BCD FROM MATH CO.

RD_VEL: MOV BX,OFFSET VBUFF+3
        MOV DX,200H
        MOV AL,RDRV ;READ REAL VELOCITY COMMAND.
        CALL WAIT
        OUT DX,AL
        INC DX
        CALL WAIT
        IN AL,DX
        MOV [BX],AL ;SAVE MSB
        DEC BX
        CALL WAIT
        IN AL,DX ;READ SECOND BYTE.
        MOV [BX],AL ;SAVE SECOND BYTE.
        DEC BX
        CALL WAIT
        IN AL,DX ;READ THIRD BYTE.
        MOV [BX],AL ;SAVE THIRD BYTE.
        DEC BX
        CALL WAIT
        IN AL,DX ;READ LSB
        MOV [BX],AL ;SAVE LSB

        MOV BX,OFFSET VBUFF
        FILD QWORD PTR [BX] ;PUSH HEX TO REG OF MATH CO.
        FIMUL DWORD PTR [SCALE]
        FBSTP TBYTE PTR VBUFF ;READ SHORT BCD FROM MATH CO.

RD_STAT: MOV BX,OFFSET STATUS
        MOV DX,200H
        CALL WAIT
        IN AL,DX ;READ STATUS FROM LM 628.
        MOV [BX],AL ;PUSH IT INTO MEMORY.
        MOV AL,RDSIGS
        CALL WAIT
        OUT DX,AL ;WRITE COMMAND RDSIG TO LM 628.
        INC DX
        CALL WAIT
        IN AL,DX ;READ DATA FROM LM 628
        INC BX
        MOV [BX],AL
        CALL WAIT
        IN AL,DX
        INC BX
        MOV [BX],AL
        DEC BX

```

```

        POP    AX
        POP    BX
        POP    DX

        RET

READ    ENDP

WAIT    PROC

        PUSH  AX
        PUSH  DX

WAIT1:  MOV    DX,200H
        IN    AL,DX
        AND  AX,01
        JNZ  WAIT1

        POP  DX
        POP  AX

        RET

WAIT    ENDP

;INITIAL PERIPHERAL INTERFACE ADAPTER
INIT    PROC
        PUSH  DX
        PUSH  CX
        PUSH  BX
        PUSH  AX

        MOV  DX,20DH          ;DEFIND PORT ADDRESS OF 6821
        MOV  AX,00           ;DEFIND MODE OF CONTROL REG
        OUT  DX,AL           ;WRITE ZERO INTO CONTROL REG OF 6821
        MOV  AX,0FFFFH      ;DEFIND MODE OF DIRECTION REG
        DEC  DX              ;RS1 RS2 = 00
        OUT  DX,AL           ;WRITE 0FFH IN TO DIRECTION REG
        INC  DX              ;CHANGE RS1 RS2 TO ADDRESS 01
        OUT  DX,AL           ;WRITE 0FFH IN TO CONTROL REG

        POP  AX
        POP  BX
        POP  CX
        POP  DX

        RET
INIT    ENDP

SAVE_IBL PROC    NEAR

        PUSH  BX
        MOV  BX,[CNT_DATA]
        MOV  [BX],AL
        INC  CNT_DATA
        POP  BX
        RET

SAVE_IBL ENDP

START   ENDP
CODE    ENDS
        END    START

```