



ระบบควบคุมอัตโนมัติขนาดเล็ก
MICRO CIM

โดย

1. นายกันตพงษ์ คงหมื่น
2. นายนवल มนัสบุญเพิ่มพูล
3. นายปราโมทย์ อริยาดีเรก

อาจารย์ที่ปรึกษา

อาจารย์เทพจิตร เขยโกคา

วัน เดือน ปี..... 11. ๑๑. 2541
เลขทะเบียน..... 038877
เลขเรียกหนังสือ..... ๓๐๑๒๑ ก๓๘๙ ๙

ปริญญานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิศวกรรมระบบควบคุม
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ปีการศึกษา 2540

ปีการศึกษา 2540
ระบบควบคุมอัตโนมัติขนาดเล็ก

โดย

1. นายกันตพงษ์ คงหมื่น รหัสประจำตัว 37014012
2. นายนवल มนัสบุญเพิ่มพูล รหัสประจำตัว 37014194
3. นายปราโมทย์ อริยาดิเรก รหัสประจำตัว 37014243

อาจารย์ที่ปรึกษา



(อาจารย์เทพจิตร เขยโกศา)

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ระบบควบคุมอัตโนมัติขนาดเล็ก

นายกัณฑ์พงษ์ คงหมื่น

นายนพพล มนต์บุญเพิ่มพูล

นายปราโมทย์ อริยาดิเรก

อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์เทพจิตร์ เขยโสภา

ปีการศึกษา 2540

บทคัดย่อ

โครงการนี้เป็นการสร้างโปรแกรมเพื่อการควบคุมระบบจำลองที่ประกอบด้วยเครื่องกลึง CNC และ แชนกอล ให้ทำงานอัตโนมัติ โดยใช้ภาษา Visual BASIC ผู้ควบคุมสามารถใช้โปรแกรมที่เขียนขึ้นอย่างง่ายดาย โดยไม่จำเป็นต้องมีความรู้ทางด้านคำสั่งที่ใช้สั่งงาน CNC มากนัก โปรแกรมจะสั่งให้แชนกอลหยิบชิ้นงานที่ต้องการกลึง แล้วนำมาใส่เครื่อง CNC จากนั้น CNC จะทำการกลึงเป็นชิ้นงานตามที่เราเลือกได้จากโปรแกรม เมื่อเสร็จงานแชนกอลจะนำชิ้นงานที่กลึงเรียบร้อยแล้ว ไปเก็บไว้ ณ จุดเก็บชิ้นงานอย่างเป็นระเบียบ

MICRO CIM

Kantapong Kongmoon

Navapol Manusboonpempool

Pramote Ariyadirak

Advisor Teppajit Choeypoca

Academic year 1997

ABSTRACT

This project is designed to create the program for controlling simulated automatic system which compose of CNC - machine and robot arm by using Visual BASIC computer programming language The operator who lack of knowledge about CNC's Code can use this program easily The robot's gripper grip workpiece to CNC - machine and then lathe to the desired figure Finally robot arm works again to bring the complete workpiece to the store perfectly

สารบัญ

| เรื่อง | หน้า |
|--|--------|
| บทคัดย่อ | I - II |
| สารบัญรูป | III |
| สารบัญตาราง | IV |
| บทที่ 1 | |
| บทนำ | 1 |
| บทที่ 2 | |
| ทฤษฎีและหลักการ | |
| 1.ทฤษฎีเบื้องต้นเกี่ยวกับเครื่องจักรกลซีเอ็นซี | 3 |
| 2.หุ่นยนต์ | 21 |
| 3.Visual BASIC for Windows(VB/Win) | 36 |
| บทที่ 3 | |
| การ INTERFACE | |
| PARALLEL INTERFACE | 56 |
| SERIAL INTERFACE | 62 |
| บทที่ 4 | |
| สรุปและข้อเสนอแนะ | 66 |
| กิตติกรรมประกาศ | 67 |
| เอกสารอ้างอิง | 68 |
| ภาคผนวก | 69 |
| ภาคผนวก ก | 70 |
| ภาคผนวก ข | 98 |

สารบัญรูป

| | |
|--|----|
| รูปที่ 1.1 เครื่องกลึง NC แบบ 2 แกนและ 3 แกน | 6 |
| รูปที่ 1.2 องค์ประกอบของเครื่องจักรกล CNC | 6 |
| รูปที่ 1.3 เครื่องกลึง CNC | 7 |
| รูปที่ 1.4 เครื่องกลึง CNC แบบ 2 แกน | 8 |
| รูปที่ 1.5 การเคลื่อนที่ตัดเฉือนของเครื่องมือตัด | 9 |
| รูปที่ 1.6 DIAGRAM ระบบขับเคลื่อน | 9 |
| รูปที่ 1.7 ส่วนประกอบของ Motor กระแสตรง | 10 |
| รูปที่ 1.8 เปรียบเทียบลักษณะสร้างและขนาดของ Motor กระแสตรง กับ Motor กระแสสลับแบบ 3 เฟส | 11 |
| รูปที่ 1.9 การขับเคลื่อนของโต๊ะงาน | 11 |
| รูปที่ 1.10 ลักษณะสร้างภายในของชุดบอลล์สกรู | 12 |
| รูปที่ 1.11 การวัดตำแหน่งโดยตรง | 13 |
| รูปที่ 1.12 การวัดตำแหน่งทางอ้อม | 13 |
| รูปที่ 1.13 การวัดตำแหน่งแบบสมบูรณ | 14 |
| รูปที่ 1.14 การวัดตำแหน่งแบบต่อเนื่อง | 15 |
| รูปที่ 1.15 เพลางานของเครื่องกลึง | 15 |
| รูปที่ 1.16 หัวจับงานกลึง | 15 |
| รูปที่ 1.17 ชุดยื่นศูนย์ท้ายแท่น และ แท่นประคองงานกลึง | 16 |
| รูปที่ 1.18 องค์ประกอบของเครื่องมือที่ใช้ในงานกลึง | 16 |
| รูปที่ 1.19 Insert แบบถอดเปลี่ยนได้รูปทรงต่าง ๆ | 16 |
| รูปที่ 1.20 ระบบ NC | 17 |
| รูปที่ 1.21 ระบบ CNC | 17 |
| รูปที่ 1.22 หน้าที่การทำงานของเครื่องจักร | 20 |
| รูปที่ 2.1 หุ่นยนต์อุตสาหกรรม | 21 |
| รูปที่ 2.2 ความสัมพันธ์ระหว่างค่าใช้จ่ายกับปริมาณการผลิต | 22 |
| รูปที่ 2.3 หุ่นยนต์พิกัดคาร์ทีเซียน | 24 |
| รูปที่ 2.4 หุ่นยนต์พิกัดทรงกระบอก | 25 |
| รูปที่ 2.5 หุ่นยนต์พิกัดทรงกลม | 25 |
| รูปที่ 2.6 หุ่นยนต์ SCARA | 26 |

สารบัญรูป (ต่อ)

| | |
|---|----|
| รูปที่ 2.7 หุ่นยนต์ข้อต่อหมุน | 26 |
| รูปที่ 2.8 ระยะที่เอื้อมถึงและสโตรคของหุ่นยนต์ทรงกระบอกรูปที่ 2.9 Yaw,Pitch และ Row ของ Tool | 29 |
| รูปที่ 2.10 ลำดับการหมุน | 30 |
| รูปที่ 2.11 ระบบ YPR และ RPY | 32 |
| รูปที่ 2.12 ตำแหน่ง Tool ที่อยู่ติดกัน | 32 |
| รูปที่ 2.13 ความละเอียดแนวนอนของหุ่นยนต์ทรงกระบอกรูปที่ 2.14 เปรียบเทียบ ACCURACY และ REPEATABILITY | 33 |
| รูปที่ 3.1 แสดงไดอะล็อกซ์ บอกรี Open Picture | 35 |
| รูปที่ 3.2 แสดงคอนโทรล Picture Box ในขณะออกแบบ | 40 |
| รูปที่ 3.3 แสดงผลของคุณสมบัติ AutoShowChildren ที่มีต่อการไหลลของฟอร์มลูก MDI | 44 |
| | 52 |

สารบัญตาราง

| | | |
|-----------|---|----|
| ตาราง 1.1 | เปรียบเทียบการทำงานระหว่างเครื่องจักรกลทั่ว ๆ ไป กับ เครื่องจักรกลเอ็นซี | 3 |
| ตาราง 2.1 | ชนิดของข้อต่อหุ่นยนต์ | 23 |
| ตาราง 2.2 | ขอบเขตการทำงานของหุ่นยนต์ที่ขึ้นอยู่กับแกนหลัก | 24 |
| ตาราง 2.3 | ชนิดของการควบคุมการเคลื่อนที่ของหุ่นยนต์ | 27 |
| ตาราง 2.4 | ลักษณะเฉพาะของหุ่นยนต์ | 27 |
| ตาราง 2.5 | แกนของหุ่นยนต์ | 28 |
| ตาราง 2.6 | การเคลื่อนที่แบบ Yaw, Pitch และ Roll | 31 |
| ตาราง 2.7 | ความละเอียดในแนวนอนและแนวตั้ง | 33 |



บทที่ 1

บทนำ

ในโลกยุคโลกาภิวัตน์ ดังเช่นในปัจจุบัน ได้เกิดการพัฒนานวัตกรรมในทุกระดับงานโดยเฉพาะงานที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี อาทิ เทคโนโลยีการผลิต I.C, เทคโนโลยีการติดต่อสื่อสาร และที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือ เทคโนโลยีที่ถูกนำมาใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม ที่มีการพัฒนาจากการใช้แรงงานคนมาสู่การทำงานโดยเครื่องจักรแบบอัตโนมัติซึ่งจะทำให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการทำงานดังนี้

- ลดต้นทุนการผลิต เพราะมีค่าใช้จ่ายในระยะยาวที่ต่ำสามารถทำงานได้ตลอดเวลา ไม่เกิดความเมื่อยล้า ลดความสิ้นเปลืองในการใช้วัตถุดิบ หรือทำให้เกิดผลเสียน้อย
- ช่วยเพิ่มผลผลิต เพราะทำงานได้รวดเร็วกว่ามนุษย์
- ช่วยเพิ่มคุณภาพผลผลิต เพราะมีความแม่นยำในการทำงานสูง
- สะดวกในการปฏิบัติงานเพราะสามารถทำงานภายในห้องควบคุม (Control Room) และเพิ่มความปลอดภัยในงานที่ทำอีกด้วย

ด้วยเหตุนี้จึงมีการนำเอาระบบควบคุมอัตโนมัติมาใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมอย่างแพร่หลายในรูปแบบต่างๆกัน ตัวอย่างเช่น

- ใช้ในงานที่เกี่ยวข้องกับการลำเลียงชิ้นงานและการประกอบ เช่น การประกอบรถยนต์, การผลิตมอเตอร์แบบเซอร์โว, การส่งชิ้นงานออกจากเครื่องจักรกล เป็นต้น
- ใช้ในงานผลิตชิ้นงาน เช่น การกลึง, การกัด, การเจาะ
- ใช้ในงานทางด้านส่วนผสมของสารเคมี เช่น การควบคุมอุณหภูมิ, การไหล, ระดับ

สำหรับประเทศที่มีค่าครองชีพสูงย่อมทำให้ค่าจ้างแรงงานสูงตามไปด้วย นำไปสู่ต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้น วิธีแก้ปัญหานี้ในทางหนึ่งก็คือ การนำระบบควบคุมอัตโนมัติมาใช้ ดังจะเห็นได้จากโรงงานอุตสาหกรรมในประเทศญี่ปุ่น, สหรัฐ ที่มีคนนำหุ่นยนต์มาใช้ในการผลิตเป็นจำนวนมาก สำหรับประเทศไทยได้มีการนำระบบควบคุมอัตโนมัติเข้ามาใช้มากขึ้นเรื่อยๆ เนื่องจากค่าจ้างแรงงานในประเทศสูงขึ้น ทำให้ต้นทุนการผลิตสูงขึ้น ประกอบกับตลาดแรงงานเริ่มไม่เพียงพอ นอกจากนี้ยังมีการกำหนดมาตรฐานสินค้าสากล หรือ ที่เรียกว่ามาตรฐาน ISO ขึ้นทำให้เกิดความตื่นตัวในการพัฒนาสินค้าให้มีคุณภาพตามที่กำหนดเพื่อให้สามารถส่งสินค้าไปแข่งขันกับตลาดต่างประเทศได้ และในขณะเดียวกันที่ประเทศอุตสาหกรรมพัฒนาแล้วกำลังที่จะย้ายฐานการผลิตและออกไปสู่ประเทศที่เริ่มการพัฒนาอุตสาหกรรม เช่น ประเทศไทย, มาเลเซีย, อินโดนีเซีย เป็นต้น การย้ายฐานการผลิตมายังประเทศเหล่านี้ ส่วนมากจะต้องนำเทคโนโลยีการผลิตที่สูงมาด้วยนั่นคือมีระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์อุตสาหกรรมรวมอยู่ด้วย

โครงการนี้จึงเป็นการจำลองระบบควบคุมแบบอัตโนมัติที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ได้ กล่าวคือ ระบบจะประกอบด้วย เครื่องกลึงแบบ CNC , แขนกล (Robot Arm) โดยมีคอมพิวเตอร์เป็นตัวควบคุมให้ทำงานโดยอัตโนมัติเป็นสื่อกลางการแลกเปลี่ยนข้อมูล ระหว่างเครื่องกลึง CNC และ แขนกล อีกทั้งยังเป็นตัวที่ใช้ติดต่อระหว่างผู้ใช้งานกับเครื่องจักรอีกด้วย

ลักษณะของโครงการนี้ จะมีภาพรวมวิธีการทำงานที่คล้ายคลึงกับระบบควบคุมที่ใช้จริงในโรงงานอุตสาหกรรมโดยเครื่องจักร เช่น เครื่อง CNC , แขนกล จะติดตั้งอยู่ในส่วนของ Field ส่วนตัวควบคุม เช่น คอมพิวเตอร์ จะอยู่ในส่วนของ Control Room (ห้องควบคุม) และผู้ปฏิบัติงาน (Operator) จะเป็นผู้สั่งงานผ่านทางโปรแกรมที่กำหนดไว้แล้ว โดย Supervisor แล้วส่งไปยังชุดเครื่องจักรให้ทำงานตามต้องการได้ ดังนั้นโปรแกรมที่สร้างขึ้นในโครงการนี้ จึงเป็นลักษณะของการกำหนดชิ้นงานไว้ในโปรแกรมเรียบร้อยแล้ว ผู้ปฏิบัติงานเพียงแค่เลือกรูปชิ้นงานที่ต้องการ จากนั้นเครื่อง CNC และ แขนกล ก็จะทำตามโปรแกรมที่เขียนไว้แล้วโดยอัตโนมัติ และทำให้ได้ชิ้นงานตามที่ต้องการ โดยที่ผู้ปฏิบัติงานไม่จำเป็นต้องรู้วิธีการใช้งานของเครื่อง CNC เช่น ชุดคำสั่ง G - code, M - code ก็ได้

บทที่ 2

ทฤษฎีและหลักการ

1.ทฤษฎีเบื้องต้นเกี่ยวกับเครื่องจักรกลซีเอ็นซี

1.1 พัฒนาการของเครื่องจักรกลเอ็นซีและซีเอ็นซี

1.1.1 ความหมายของเอ็นซีและซีเอ็นซี

เอ็นซี (NC) ย่อมาจากคำว่า Numerical Control หมายถึง การควบคุมเครื่องจักรกลด้วยระบบตัวเลขและตัวอักษร กล่าวคือ การเคลื่อนที่ต่าง ๆ ตลอดจนการทำงานอื่น ๆ ของเครื่องจักรกลจะถูกควบคุมได้โดยรหัสคำสั่งที่ประกอบด้วย ตัวเลข ตัวอักษรและสัญลักษณ์อื่น ๆ ซึ่งจะถูกแปลงเป็นคลื่นสัญญาณ (Pulse) ของกระแสไฟฟ้าหรือสัญญาณออกอื่น ๆ ที่จะไปกระตุ้นมอเตอร์หรืออุปกรณ์อื่น ๆ เพื่อให้เครื่องจักรกลทำงานตามขั้นตอนที่ต้องการ

ซีเอ็นซี (CNC) ย่อมาจากคำว่า Computerized Numerical Control ระบบควบคุมเอ็นซีแบบนี้จะมีคอมพิวเตอร์ที่มีความสามารถสูงเพิ่มเข้าไปภายในระบบ ทำให้สามารถจัดการกับข้อมูลที่ป้อนเข้าไปในระบบเอ็นซี และประมวลผลข้อมูลเพื่อนำผลลัพธ์ที่ได้ไปควบคุมการทำงานของเครื่องจักรกล

1.1.2 ความแตกต่างระหว่างเครื่องจักรกลเอ็นซีกับเครื่องจักรกลทั่วไป

ความแตกต่างในการใช้เครื่องจักรกลเอ็นซี เมื่อเปรียบเทียบกับเครื่องจักรกลที่ใช้ทั่วไปก็คือ การตัดสินใจในการกำหนดขั้นตอนการทำงานต่าง ๆ จะกระทำเพียงครั้งเดียว กล่าวคือจะกระทำในขั้นตอนการวางแผนและสร้างโปรแกรมสำหรับควบคุมเครื่องจักรกลเท่านั้น ต่อจากนั้น โปรแกรมก็จะถูกนำไปใช้ในการควบคุมการทำงานของเครื่องจักรกล สำหรับการผลิตชิ้นงานที่ต้องการ โดยสามารถทำการผลิตซ้ำ ๆ กันก็ครั้งก็ได้ตามต้องการ

ตาราง 1.1 เปรียบเทียบการทำงานระหว่างเครื่องจักรกลทั่วไป กับเครื่องจักรกลเอ็นซี

| | รายละเอียด | เครื่องจักรกลทั่วไป | เครื่องจักรกลเอ็นซี |
|----|------------------------|---------------------|---------------------|
| 1. | การป้อนโปรแกรม | ไม่มี | มี |
| 2. | การจับยึดชิ้นงาน | มือ | มือ |
| 3. | การจับยึดเครื่องมือตัด | มือ | มือหรือชุดควบคุม |
| 4. | การตั้งจุดอ้างอิง | มือ | มือ |
| 5. | การตั้งความเร็วรอบ | มือ | ระบบควบคุม |
| 6. | การเลื่อนแท่นเลื่อน | มือหมุน | ระบบควบคุม |
| 7. | การเปรียบเทียบระยะ | สายตา | ระบบควบคุม |
| 8. | การตรวจสอบขนาด | เครื่องมือวัด | ใช้เวลาน้อยกว่า |

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

1.1.3 ความแตกต่างระหว่างระบบเอ็นซีกับระบบซีเอ็นซี

ระบบซีเอ็นซีเป็นระบบที่พัฒนาต่อเนื่องมาจากระบบเอ็นซี ดังนั้น ความแตกต่างระหว่างระบบเอ็นซีกับระบบซีเอ็นซีก็จะอยู่ที่ความสามารถในการทำงานต่าง ๆ จะเพิ่มมากขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับเครื่องจักรกลเอ็นซีดังนี้

1. การแสดงภาพจำลอง (Simulation) การทำงานตามโปรแกรมที่ป้อนเข้าไปในระบบทางจอภาพ
2. ความจุของหน่วยความจำเพิ่มมากขึ้น สามารถเก็บข้อมูลโปรแกรมได้มาก
3. การแก้ไขและลบโปรแกรมสามารถกระทำได้ที่เครื่องจักรโดยตรง
4. สามารถส่งข้อมูลไปเก็บไว้ในหน่วยความจำภายนอกได้
5. ระบบความปลอดภัยเพิ่มมากขึ้น
6. มีการขจัดความเสี่ยงความผิดพลาดที่เกิดจากการวัดและการส่งกำลัง
7. มีโปรแกรมสำเร็จสำหรับการคำนวณค่าต่าง ๆ เช่น ความเร็วรอบ อัตราป้อน เป็นต้น

1.1.4 ข้อดีและข้อเสียของเครื่องจักรกลซีเอ็นซี

ข้อดีของเครื่องจักรกล CNC เมื่อเปรียบเทียบกับเครื่องจักรกลอัตโนมัติประเภทอื่น ๆ พอจะสรุปดังนี้

1. มีความยืดหยุ่นสูง การเปลี่ยนงานใหม่จะแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงเฉพาะโปรแกรมเท่านั้น
2. ความเที่ยงตรง (Accuracy) จะอยู่ระดับเดียวกันตลอดช่วงความเร็วรอบและอัตราป้อนที่ใช้ในการผลิต
3. ใช้เวลาในการผลิตสั้นกว่า
4. สามารถใช้ผลิตชิ้นงานที่มีรูปทรงซับซ้อนได้ง่าย
5. การปรับตั้งเครื่องจักรทำได้ง่าย ใช้เวลาน้อยกว่าการผลิตด้วยวิธีอื่น ๆ
6. หลีกเลี่ยงความจำเป็นที่ต้องใช้ช่างควบคุมที่มีทักษะและประสบการณ์สูง
7. ช่างควบคุมเครื่องมีเวลารว่างจากการควบคุมเครื่อง สามารถที่จะจัดเตรียมงานอื่น ๆ ไว้ล่วงหน้าได้

8. การตรวจสอบคุณภาพไม่จำเป็นต้องกระทำทุกขั้นตอนและทุกชิ้น

ส่วนข้อเสียของเครื่องจักรกล CNC มีดังนี้

1. ราคาของเครื่องจักรค่อนข้างสูง
2. การบำรุงรักษาค่อนข้างซับซ้อน
3. การซ่อมบำรุงต้องใช้ช่างที่มีประสบการณ์สูงและผ่านการฝึกอบรมมาโดย

เฉพาะ

4. จำเป็นต้องใช้ช่างเขียนโปรแกรม (Part Programmer) ที่มีทักษะสูงและมีก
 อบรมมาโดยเฉพาะ

5. ราคาของเครื่องมือต่าง ๆ ที่ใช้ในกระบวนการตัดเฉือน เช่น แกนเพลายืดใบ
 มีด มีดกลึงแบบใช้อันเลิร์ต เป็นต้น มีราคาสูง

1.2. เครื่องจักรกลเอ็นซีและซีเอ็นซี

1.2.1 การทำงานของเครื่องจักรกลเอ็นซี

หลักการการทำงานของเครื่องจักรกลเอ็นซีหรือซีเอ็นซี จะคล้ายคลึงกับ
 เครื่องจักรกลทั่วไป กล่าวคือ โดยพื้นฐานเบื้องต้นแล้วเครื่องจักรกลเอ็นซีก็จะทำการผลิตชิ้น
 งานเหมือนกับเครื่องกลึงทั่วไป เพียงแต่ว่าระบบควบคุมเอ็นซีของเครื่องจะทำงานในขั้นตอน
 ต่าง ๆ แทนช่างควบคุมเครื่อง อย่างไรก็ตาม ก่อนที่เครื่องจักรกลเอ็นซีจะสามารถทำงานได้นั้น
 ระบบควบคุมของเครื่องจะต้องได้รับการบอกกล่าวเสียก่อนว่าจะให้ทำอะไร และจะต้อง
 กล่าวเป็นภาษาที่ระบบควบคุมสามารถเข้าใจได้ นั่นคือ จะต้องป้อนโปรแกรมเข้าไปในระบบ
 ควบคุมของเครื่องผ่านแป้นพิมพ์ หรือเทปแม่เหล็ก ก็ได้

เมื่อระบบควบคุมอ่านโปรแกรมที่ป้อนเข้าไปแล้ว ก็จะนำไปควบคุมให้
 เครื่องจักรกลทำงาน แต่เนื่องจากเครื่องจักรกลเอ็นซีไม่มีมือสำหรับหมุนมือหมุนให้แทนเลื้อน
 เคลื่อนที่ได้ดังนั้น แทนเลื้อนต่าง ๆ จะต้องมียอเตอร์ป้อน (feed motor) ประกอบอยู่ เช่น
 เครื่องกลึงซีเอ็นซีจะมีการเคลื่อนที่ 2 แนวแกน ก็จะมีมอเตอร์ป้อน 2 ตัว

เมื่อระบบควบคุมอ่านโปรแกรมแล้ว ก็จะเปลี่ยนรหัสโปรแกรมนั้น ให้
 เป็นสัญญาณทางไฟฟ้า เพื่อไปควบคุมให้มอเตอร์ทำงาน แต่เนื่องจากสัญญาณที่ออกจาก
 ระบบควบคุมนี้มีกำลังน้อย ไม่สามารถไปหมุนขับให้มอเตอร์ทำงานได้ ดังนั้น จึงต้องส่ง
 สัญญาณนี้เข้าไปในภาคขยายสัญญาณของระบบขับ (Drive Amplified) และส่งต่อไปยัง
 มอเตอร์ป้อนของแนวแกนที่ต้องการเคลื่อนที่


ความเร็วและระยะทางการเคลื่อนที่ของแทนเลื้อน จะต้องกำหนดให้
 ระบบควบคุมรู้ ช่างควบคุมเครื่องอาศัยสายตามองดูตำแหน่งของคมตัดกับชิ้นงาน ก็จะได้รู้ว่า
 ต้องเลื้อนแทนเลื้อนไปอีกเป็นระยะทางเท่าใด แต่ระบบควบคุมเอ็นซีมองไม่ได้ ดังนั้น จึงต้อง
 ออกแบบอุปกรณ์หรือเครื่องมือที่สามารถจะบอกตำแหน่งของแทนเลื้อนให้ระบบควบคุมรู้ได้
 อุปกรณ์ชุดนี้เรียกว่า **ระบบวัดขนาด (Measuring System)** ซึ่งประกอบด้วยสเกลแนวตรง
 (Linear Scale)

มีจำนวนเท่ากับจำนวนแนวแกนในการเคลื่อนที่ของเครื่องจักรกล ทำหน้าที่ส่งสัญญาณไฟฟ้าที่สัมพันธ์กับระยะทางที่แทนเส้นเคลื่อนที่กลับไปยังระบบควบคุม ทำให้ระบบควบคุมรู้ว่าแทนเส้นเคลื่อนที่ไปเป็นระยะทางเท่าใดแล้ว

จากหลักการควบคุมการทำงานดังกล่าว ทำให้เครื่องจักรกลซีเอ็นซีสามารถผลิตชิ้นงานให้มีรูปทรงและขนาดที่ต้องการได้ จากลักษณะสร้างและการทำงานที่เหนือกว่าเครื่องจักรกลทั่วไป ทำให้เครื่องจักรกลเอ็นซีและซีเอ็นซี เป็นปัจจัยหนึ่งที่มีความสำคัญมากในอุตสาหกรรมอัตโนมัติ และมีปริมาณความต้องการใช้เพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ

1.2.2 เครื่องกลึงเอ็นซี (NC Latch Machines)

เครื่องกลึงเอ็นซีส่วนใหญ่มีแนวการเคลื่อนที่เพียง 2 แนวแกนเท่านั้น ลักษณะการออกแบบส่วนใหญ่จะขึ้นอยู่กับชนิดของเครื่องกลึง ดังแสดงในรูป 1.2

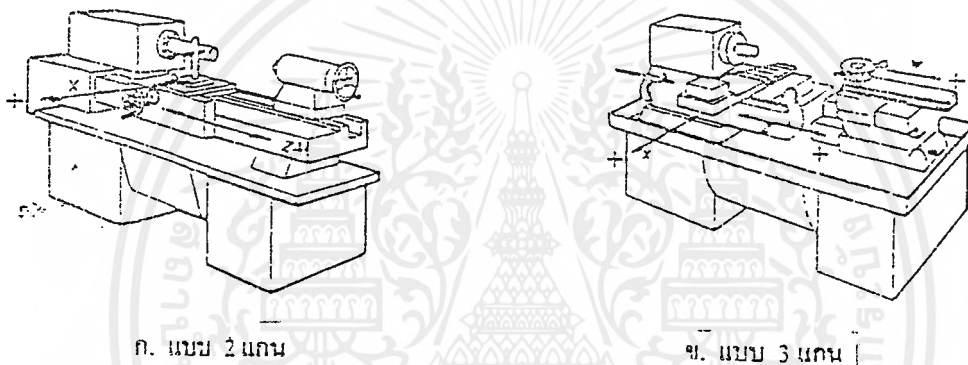


รูปที่ 1.1 เครื่องกลึง NC แบบ 2 แกน และ 3 แกน

1.3. ระบบควบคุมเครื่องจักรกลด้วยตัวเลข

เครื่องจักรกลซีเอ็นซี จะประกอบด้วยองค์ประกอบใหญ่ ๆ อยู่ 2 ส่วน คือ

1. เครื่องจักรกล เป็นส่วนที่ทำหน้าที่ ตัดเฉือนชิ้นงานตามขั้นตอนการทำงานที่กำหนดไว้

2. ระบบซีเอ็นซี เป็นส่วนที่ทำหน้าที่ควบคุมขั้นตอนการตัดเฉือนทั้งหมด

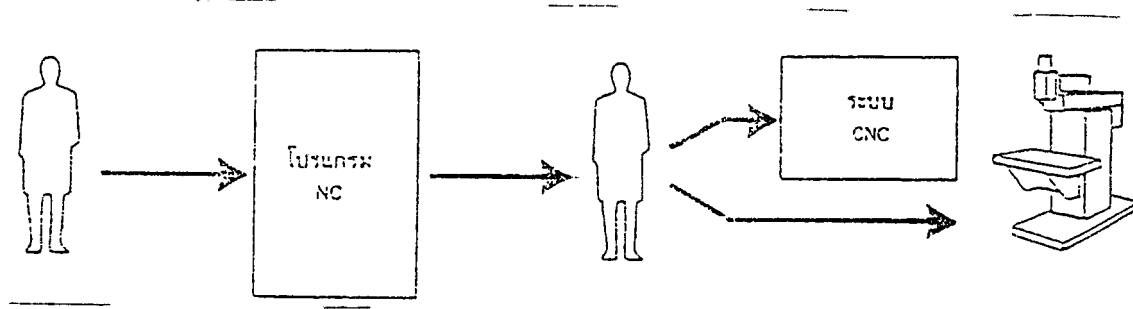


รูปที่ 1.2 องค์ประกอบของเครื่องจักรกล CNC

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ข้อมูลเดิมที่อธิบายรายละเอียดของขั้นตอนที่ใช้ในการตัดเฉือนชิ้นงาน จะถูกป้อนเข้าไปในระบบควบคุมของเครื่องจักรกลก่อน ในรูปแบบของโปรแกรมเอ็นซี ซึ่งถูกจัดเตรียมโดยช่างเขียนโปรแกรม ช่างควบคุมเครื่องจะเป็นผู้ป้อนโปรแกรมเข้าไปในระบบควบคุม ซึ่งอาจป้อนด้วยมือผ่านแป้นพิมพ์โดยตรง หรือใช้แถบกระดาษเจาะรูก็ได้ หลังจากนั้น ก็จะเดินเครื่องทดลองโปรแกรม และสังเกตสภาวะการตัดเฉือนชิ้นงานในแต่ละขั้นตอน บ่อยครั้งที่ช่างควบคุมเครื่องจะต้องจัดเตรียมโปรแกรม หรือเขียนโปรแกรมด้วยตนเอง หรือแก้ไขปรับปรุงโปรแกรมให้มีประสิทธิภาพในการตัดเฉือนสูงสุด ดังนั้น จึงเป็นสิ่งจำเป็นที่ช่างควบคุมเครื่องจะต้องมีความรู้ทั้งระบบควบคุมของเครื่องจักรกลและการเขียนโปรแกรมเอ็นซีด้วย

1.3.1 องค์ประกอบของเครื่องจักรกลที่ควบคุมได้

องค์ประกอบหรือชิ้นส่วนของเครื่องจักรกล ที่ทำหน้าที่เคลื่อนที่เข้าตัดเฉือนชิ้นงาน และองค์ประกอบอื่น ๆ ที่ช่วยเสริมการทำงานตัดเฉือนให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น จะถูกควบคุมโดยโปรแกรมเอ็นซี ด้วยวิธีการควบคุมแบบต่าง ๆ กัน

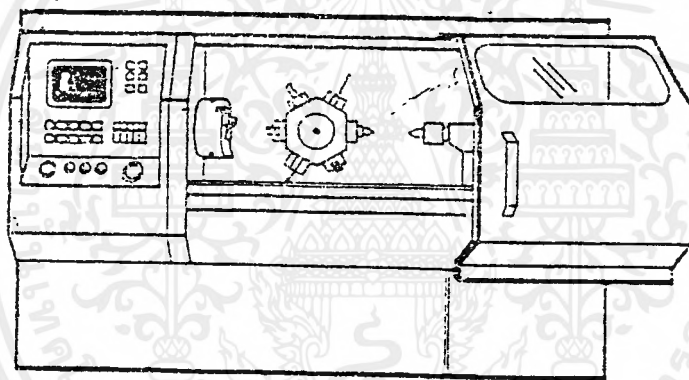

รูปที่ 1.3 เครื่องกลึง CNC

ช่างชำนาญงานที่ทำหน้าที่ควบคุมการทำงานของเครื่องจักรกลเอ็นซี หรือซีเอ็นซี จะต้องมีความคุ้นเคยกับหน้าที่การทำงานและขีดจำกัดในการทำงานของ เครื่องจักรกลซีเอ็นซี นั้นเป็นอย่างดี ช่างจะใช้วิธีการทำงานแบบง่าย ๆ โดยการจับยึดชิ้นงานเข้ากับโต๊ะงานและ คาดว่าจะได้วิธีการตัดเฉือนที่ดีที่สุดไม่ได้ ในทางตรงข้ามช่างจะต้องรู้ว่าองค์ประกอบส่วนใดของเครื่องจักรกลซีเอ็นซีที่สามารถควบคุมได้และมีวิธีการควบคุมอย่างไร องค์ประกอบของเครื่องจักรกลเอ็นซีและซีเอ็นซีที่สามารถควบคุมได้ และจะกล่าวถึงในที่นี้ได้แก่


- แนวแกนป้อน (Feed axes)
- การขับเคลื่อน (Feed drives)
- อุปกรณ์วัดขนาด (Measuring devices)
- เพลางาน (Work Spindle)
- อุปกรณ์จับยึดชิ้นงาน (Workpiece holding devices)

1) แนวการป้อน (Feed axes)

ในการกล่าวถึงเครื่องจักรกลซีเอ็นซี บ่อยครั้งที่จะได้ยินคำว่า แนวแกน (axes) ซึ่งหมายถึง แนวการเคลื่อนที่ขององค์ประกอบของเครื่องจักรกล เช่น โต๊ะงาน เพลลาหัวเครื่อง อุปกรณ์ลำเลียงเครื่องมือ (Tool carriers) เป็นต้น

สำหรับเครื่องจักรกลทั่วไป การเคลื่อนที่ในแนวแกนต่าง ๆ จะเกิดจากการหมุนมือหมุนหรือโยกคันโยกป้อนอัตโนมัติ (Feed levers)

เครื่องจักรกลซีเอ็นซีมีแนวแกนป้อนรวมกันอยู่หลายแนวแกนทำให้สามารถตัดเฉือนชิ้นงานให้เป็นรูปทรงต่าง ๆ ที่ต้องการได้ การกำหนดแนวแกนต่าง ๆ ของเครื่องจักรกลซีเอ็นซีจะกำหนดตามมาตรฐานสากลภายใต้หัวเรื่อง Coordinate axes and direction of movement for numerically controlled machinery ซึ่งจะกำหนดแนวแกนเหล่านี้โดยใช้ตัวอักษร x,y และ z ดังแสดงในรูป 1.4

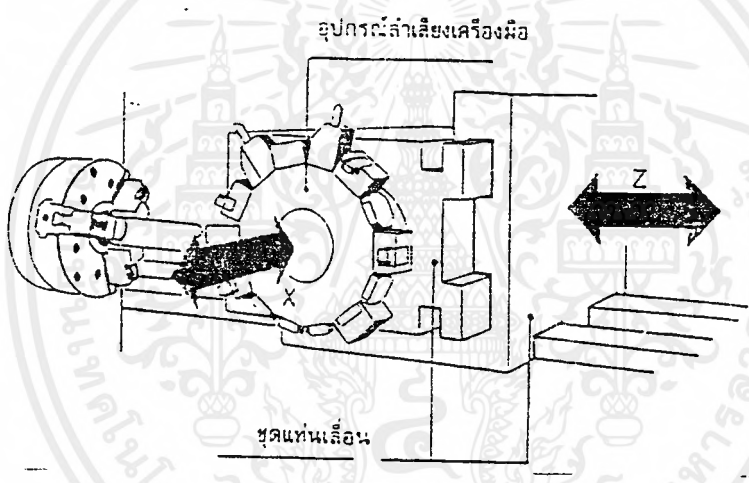


รูปที่ 1.4 เครื่องกลึงซีเอ็นซีแบบ 2 แกน

เครื่องกลึงจะมีแนวการป้อนอยู่ 2 แนวแกน คือ แกน X และ แกน Z ทั้งสองแนวแกนจะอยู่ที่ชุดแท่นเลื่อน ซึ่งมีอุปกรณ์ลำเลียงเครื่องมือ (Tool Carrier) ติดตั้งอยู่ ลักษณะเช่นนี้ทำให้สามารถกลึงชิ้นงานที่มีรูปทรงต่าง ๆ กันได้ตามต้องการ


2) การขับป้อน (Feed drives)

การเคลื่อนที่เรียงลำดับกันหรือพร้อม ๆ กันอย่างต่อเนื่องของแนวแกนป้อน จะทำให้เกิดการตัดเฉือนของเครื่องมือในชิ้นงาน ดังรูป 1.5

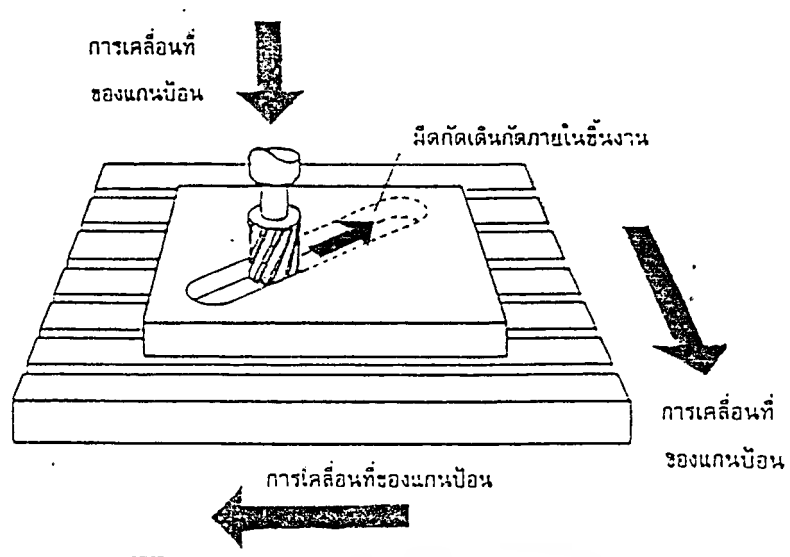

รูปที่ 1.5 การเคลื่อนที่ตัดเฉือนของเครื่องมือตัด

การขับป้อนจะทำให้เกิดการเคลื่อนที่ของแท่นเลื่อน ในขณะที่ตัดเฉือนแท่นเลื่อน อาจพาให้ชิ้นงานเคลื่อนที่หรือคมตัดเคลื่อนที่ก็ได้ ระบบขับป้อนโดยทั่วไปจะใช้มอเตอร์กระแสตรงในการหมุนขับและควบคุมการทำงาน ด้วยวงจรถวลีเล็กทรอนิกส์จากภายนอก มอเตอร์ชนิดนี้ จะสามารถหมุนและเบรกให้หยุดได้ทั้งสองทิศทางขณะตัดเฉือนชิ้นงาน การเคลื่อนที่ป้อนจะต้องเป็นไปอย่างสม่ำเสมอและสามารถต้านแรงกระทำจากภายนอกได้ เช่น แรงตัดเฉือน เป็นต้น ด้วยเหตุนี้ระบบขับป้อนจึงต้องได้รับการออกแบบให้มีความแข็งแกร่งสูง การเคลื่อนที่คงที่และสม่ำเสมอสามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนอัตราป้อนได้อย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ในขณะทำงานคมตัดอาจทื่อหรือการเคลื่อนที่ของแท่นเลื่อนถูกกีดขวาง หรือการเร่งอัตราป้อนให้เคลื่อนที่เร็ว และหยุดโดยทันทีทันใด สาเหตุเหล่านี้ จะทำให้ มอเตอร์รับภาระมากเกินไป (Over loading) ซึ่งอาจทำให้มอเตอร์เสียหายได้ ดังนั้น จึงต้องมีการป้องกัน อุบัติเหตุเหล่านี้ โดยทั่วไปแล้วจะใช้คลัตช์แบบลู่กลิ้ง (Over running clutch) ร่วมกับวงจรถวลีเล็กทรอนิกส์ ปัจจัยหนึ่งที่จะทำให้ระบบขับป้อนสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพก็คือ การเลือกใช้ อุปกรณ์ในระบบขับป้อนให้เหมาะสมกับการทำงานของเครื่องจักรและการออกแบบวงจรถวลีเล็กทรอนิกส์การทำงานที่มีประสิทธิภาพดังแสดงในรูป 1.6

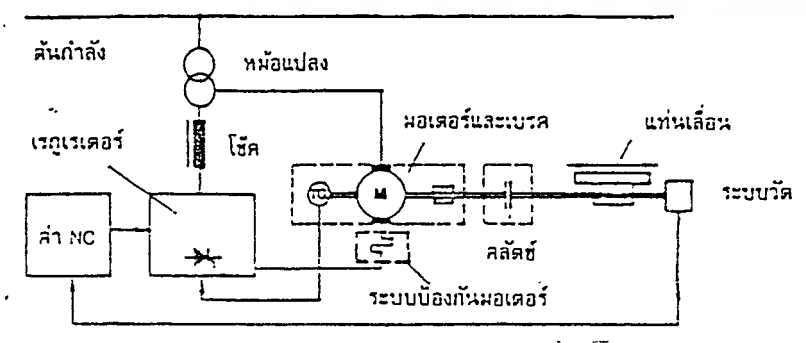


รูปที่ 1.6 Diagram ระบบขับป้อน

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

2.1 มอเตอร์

เครื่องจักรกลเอ็นซีสมัยใหม่นั้น จะออกแบบโดยการใช้ ระบบขับป้อนแบบเซอร์โว (Servodrives) ทำให้สามารถปรับอัตราป้อนและความเร็วรอบได้โดยไม่มีขีดจำกัดของขั้น ความเร็วและอัตราป้อน มอเตอร์ที่ใช้ในระบบขับป้อนโดยทั่วไปจะมีอยู่ 3 ชนิดด้วยกันคือ

ก.) มอเตอร์กระแสตรง (DC motors) ลักษณะสร้างของมอเตอร์กระแสตรงจะใช้ เป็นแม่เหล็กถาวรที่มี 4,6 หรือ 8 ขั้ว ประกอบด้วยระบบเบรค (brake) แกนมอเตอร์ (Rotor) อุปกรณ์วัดรอบ (Tachogenerator) และอุปกรณ์วัด (Measuring box) ดังแสดงในรูป 1.7

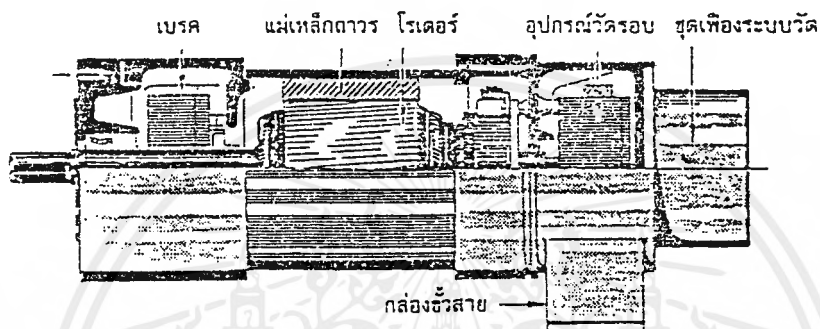


รูปที่ 1.7 ส่วนประกอบของมอเตอร์กระแสตรง

การใช้มอเตอร์กระแสตรง ทำให้สามารถปรับอัตราป้อนได้ละเอียดและมีวงจรรอบคอบที่ไม่ซับซ้อน แต่ก็มีข้อเสียตรงที่มอเตอร์ชนิดนี้ต้องใช้แปรงถ่าน ซึ่งจะต้องคอยทำความสะอาดและเปลี่ยนเมื่อแปรงถ่านหมด นอกจากนี้ แปรงถ่านยังทำให้แกนมอเตอร์สึกหรออันเป็นผลทำให้กำลังมอเตอร์ลดลง ข้อเสียอีกประการหนึ่งก็คือ หากต้องการกำลังขับสูง มอเตอร์ก็จะมีขนาดใหญ่ด้วย และเมื่อใช้ความเร็วรอบสูง ๆ จะทำให้แรงบิดลดลง ดังนั้น จึงมักใช้กับเครื่องจักรกลเอ็นซีขนาดเล็กและขนาดกลาง

ข.) มอเตอร์แบบเป็นขั้น (Stepping motors) เป็นมอเตอร์ที่ทำงานแบบต่อเนื่องโดยการแปลงคลื่นสัญญาณที่ป้อนเข้าไปในระบบให้เป็นการเคลื่อนที่เชิงมุม การหมุนในแต่ละมุมหรือขั้นที่เปลี่ยนไป 1 ขั้นจะเท่ากับ 1 คลื่นสัญญาณ ดังนั้น ตำแหน่งของเพลลาจะถูกกำหนดโดยจำนวนคลื่นสัญญาณที่ป้อนเข้าไปในระบบ และความเร็วในการหมุนของเพลลาจะวัดเป็นจำนวนขั้นต่อวินาที (Steps per second) ซึ่งจะเท่ากับความเร็วของคลื่นสัญญาณที่ป้อนเข้าไปในระบบที่วัดเป็นจำนวนคลื่นสัญญาณต่อวินาที (pulses per second) ความเที่ยงตรงของระบบจะขึ้นอยู่กับความสามารถของมอเตอร์ในการแบ่งขั้นการหมุนตามจำนวนคลื่นสัญญาณที่ป้อนเข้าไปในระบบ แรงบิดของมอเตอร์ชนิดนี้จะลดลงเมื่อความเร็วในการหมุนแบ่งเพิ่มขึ้น ดังนั้น จึงเหมาะสำหรับเครื่องจักรกลเล็ก ๆ ที่ไม่ต้องใช้กำลังขับมาก เช่น เครื่องพลอตเตอร์ (Plotter machine) เป็นต้น


ค.) มอเตอร์กระแสสลับ (Alternate current motor) ส่วนมากจะเป็นมอเตอร์แบบซิงโครนัส (Synchronous motor) ข้อดีของมอเตอร์ชนิดนี้คือ ไม่ต้องใช้แปรงถ่าน ทำให้สามารถลดงานบำรุงรักษาได้มาก และมอเตอร์ขนาดเดียวกันเมื่อเปรียบเทียบกับมอเตอร์กระแสตรง จะสามารถให้แรงบิดได้ดีกว่า และมีขนาดเล็กกว่าด้วย ดังแสดงในรูป ส่วนข้อเสียของมอเตอร์แบบนี้คือ วงจรควบคุมจะมีความซับซ้อนมากกว่าวงจรควบคุมมอเตอร์กระแสตรง

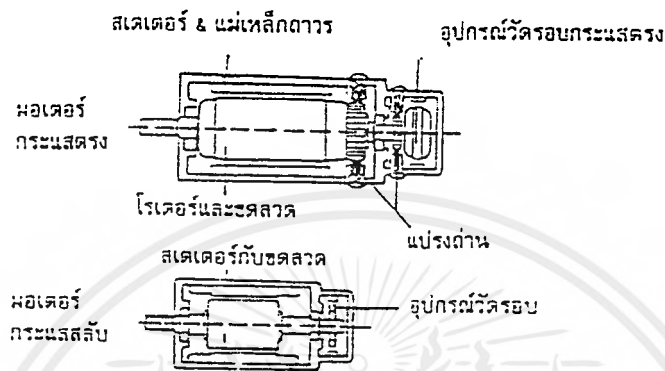

รูปที่ 1.8 เปรียบเทียบลักษณะสร้างและขนาดของมอเตอร์กระแสตรงกับมอเตอร์กระแสสลับแบบ 3 เฟส

2.2 บอลล์สกรู (Ball screws)

หัวใจของระบบขับเคลื่อนของเครื่องจักรกลซีเอ็นซีก็คือ การส่งกำลังขับเคลื่อนด้วยบอลล์สกรู ซึ่งจะมีลูกบอลลีไหลหมุนเวียนอยู่ตลอดเวลา บอลล์สกรูจะประกอบด้วยสกรูกับนัตที่มีลักษณะเป็นเกลียวกลม ร่องเกลียวกลมบนสกรูและในนัตจะซบแข็งและเจียรระในผิวเรียบมัน เพื่อลดความฝืด และเพิ่มความเที่ยงตรงในการเคลื่อนที่ ดังแสดงในรูป 1.9

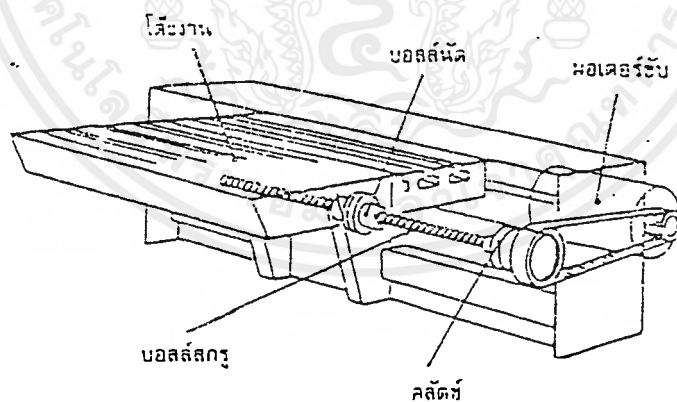


รูปที่ 1.9 การขับเคลื่อนของโต๊ะงาน

เมื่อมอเตอร์หมุนขับเคลื่อนสกรู นัตก็จะเคลื่อนที่ไปตลอดความยาวของสกรู พาให้แท่นเลื่อนและโต๊ะงานเคลื่อนที่ไปตามรางเลื่อน

ภายในของนัตจะประกอบไปด้วยชุดของลูกบอลจำนวนมาก ดังแสดงในรูปข้างล่างนี้ ทำให้มั่นใจได้ว่าคุณภาพในการส่งกำลังขับเคลื่อนจากสกรูไปยังแท่นเลื่อนจะมีน้อยมาก นัตจะถูกแบ่งออกเป็นสองซีก และ ซันประกอบยึดเข้าด้วยกัน โดยมีการเตรียมอัด

แรงไว้ก่อน ทำให้สามารถลดระยะคลอน (backlash) ให้เหลือน้อยที่สุดจนแทบจะไม่มีเลยได้ ทำให้การเคลื่อนที่ของแท่นเลื่อนมีความเที่ยงตรงสูงสามารถทำงานซ้ำ ๆ กันได้

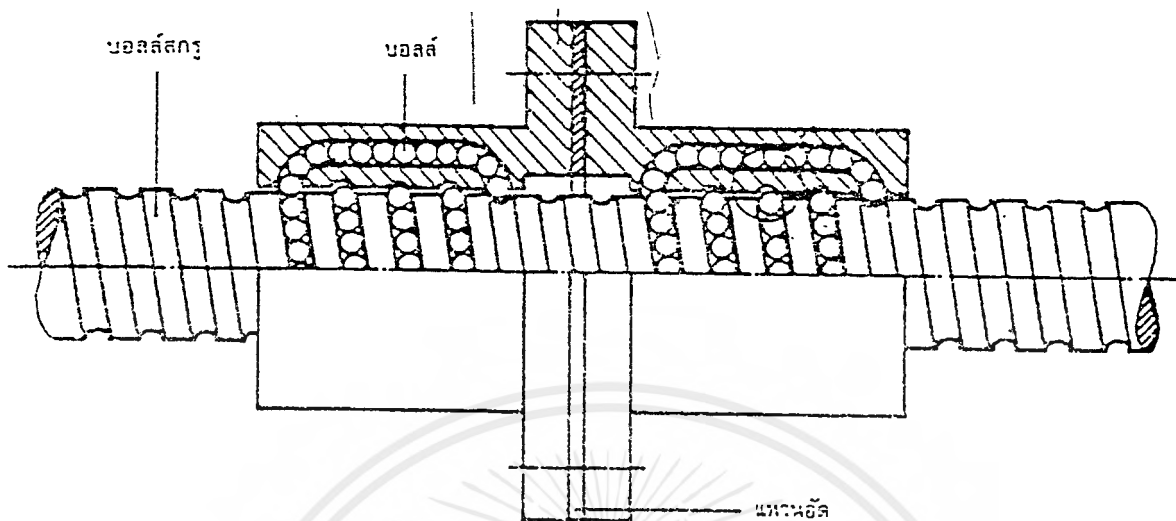

รูปที่ 1.10 ลักษณะสร้างภายในของชุดบอลล์สกรู


การต่อกำลังระหว่างมอเตอร์กับบอลล์สกรู จะมีชุดคลัตช์ความฝืดเป็นตัวเชื่อม ซึ่งนอกจากจะมีหน้าที่ต่อกำลังขับแล้ว ยังมีหน้าที่ป้องกันอุบัติเหตุที่เกิดจากแท่นเลื่อนหรือโต๊ะงานชนหรือกระแทกกับสิ่งกีดขวางไม่ให้อุปกรณ์จักรกลซีเอ็นซีเกิดความเสียหายมากเกินไป กล่าวคือ เมื่อมีการชนหรือกระแทกกันขึ้นจนแรงมากถึงค่าหนึ่ง ชุดคลัตช์ก็จะตัดระบบการส่งกำลังขับระหว่างมอเตอร์กับตัวบอลล์สกรูทันที

3.) ระบบวัดขนาด (Measuring System)

การเคลื่อนที่ไปที่ตำแหน่งต่าง ๆ ในแต่ละแนวแกนของแท่นเลื่อน จะถูกส่งไปยังระบบควบคุมโดยระบบวัดขนาด การวัดตำแหน่งของแท่นเลื่อนสามารถที่จะวัดได้ทั้ง โดยตรง (Direct Measurement) และโดยทางอ้อม (Indirect Measurement)

3.1) การวัดตำแหน่งโดยตรง


วิธีนี้จะใช้สเกลวัด (measuring scale) ยึดติดกับแท่นเลื่อนหรือโต๊ะงานโดยตรง ดังแสดงใน รูป 1.11 และข้อดีของวิธีวัดแบบนี้ ก็คือ ความไม่เที่ยงตรงของสกรูนำเลื่อน (Leadscrew) ระบบขับจะไม่มีผลกระทบต่อค่าที่อ่านได้ อุปกรณ์ อ่านค่าวัด (Measuring valve resolver) จะอ่านข้อมูลในการวัดจากขีดสเกลวัด (Measuring scale grid) และแปลงข้อมูลนี้เป็นสัญญาณไฟฟ้าและส่งกลับไปยังระบบควบคุม

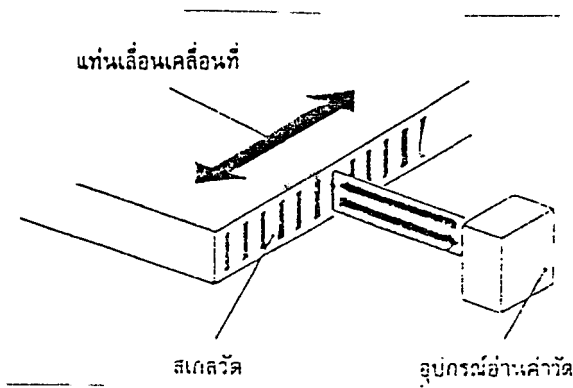

รูปที่ 1.11 การวัดตำแหน่งโดยตรง

3.2) การวัดตำแหน่งทางอ้อม

การเคลื่อนที่ของแท่นเลื่อนจะได้รับกำลังขับเคลื่อนจากการหมุนของบอลล์สกรู อุปกรณ์เปลี่ยนค่าวัด (Resolver) จะบันทึกการเคลื่อนที่ที่หมุนของแผ่นจานสัญญาณ (Pulse disc) ที่ต่อกับบอลล์สกรู และส่งต่อไปยังระบบควบคุมของเครื่อง ระบบควบคุมก็จะใช้สัญญาณ ใ้รับนี้ไปคำนวณหาระยะทางการเคลื่อนที่ของแท่นเลื่อนจากสัญญาณการหมุน (rotation pulses) ของแผ่นจานสัญญาณ ดังแสดงในรูป 1.12

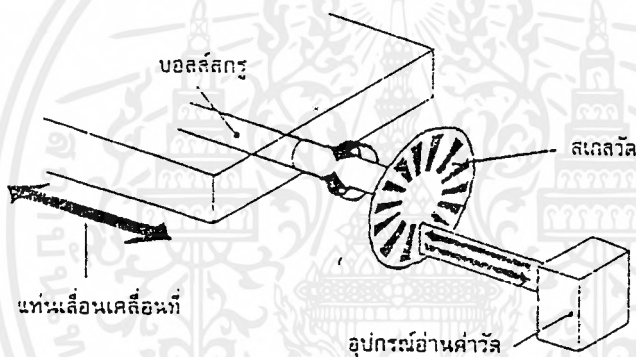

รูปที่ 1.12 การวัดตำแหน่งทางอ้อม


นอกจากการวัดตำแหน่งทางตรงและทางอ้อมแล้ว ในระบบการวัดขนาดของเครื่องจักรกลเอ็นซีที่ต้องการให้การวัดตำแหน่งมีความเที่ยงตรงตลอดแนวแกนป้อน จะต้องต่อระบบขับป้อนเข้ากับอุปกรณ์วัดที่เหมาะสม อุปกรณ์วัดมีอยู่ด้วยกัน 2 ชนิดคือ สเกลวัดแบบรหัส (Coded measuring scale) กับสเกลวัดแบบช่อง (division grid) การใช้สเกลวัดทั้ง 2 ชนิดนี้จะขึ้นอยู่กับวิธีการวัดตำแหน่ง (position measurement) วิธีการวัดตำแหน่งที่นิยมใช้กันทั่วไปมีอยู่ 2 วิธีคือ การวัดตำแหน่งแบบสัมบูรณ์ (absolute position measurement) กับการวัดตำแหน่งแบบต่อเนื่อง หรือแบบลูกโซ่ (incremental or chain position measurement) ซึ่งมีความแตกต่างกันดังรายละเอียดต่อไปนี้

3.3) การวัดตำแหน่งแบบสัมบูรณ์

คำว่า สัมบูรณ์ (absolute) ที่ใช้ร่วมกับการวัดตำแหน่งนี้จะหมายความว่า ค่าตำแหน่งต่าง ๆ สามารถวัดได้ตลอดเวลาและเป็นอิสระจากสถานะของเครื่องและระบบควบคุม ทั้งนี้เพราะค่าต่าง ๆ เหล่านี้จะวัดอ้างอิงจากจุดศูนย์อ้างอิง (fixed zero datum) เสมอ

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

การวัดตำแหน่งแบบสัมบูรณ์ ดังแสดงในรูป จะใช้สเกลวัดแบบรหัส (coded measuring scale) ซึ่งจะชี้ตำแหน่งของแท่นเลื่อนที่ถูกต้องตลอดเวลา โดยอ้างอิงจากตำแหน่งจุดศูนย์ของเครื่อง (Machine zero point) ซึ่งเป็นตำแหน่งศูนย์ที่มีจุดอ้างอิงที่แน่นอนและถาวรของเครื่องจักรกลเอ็นซี

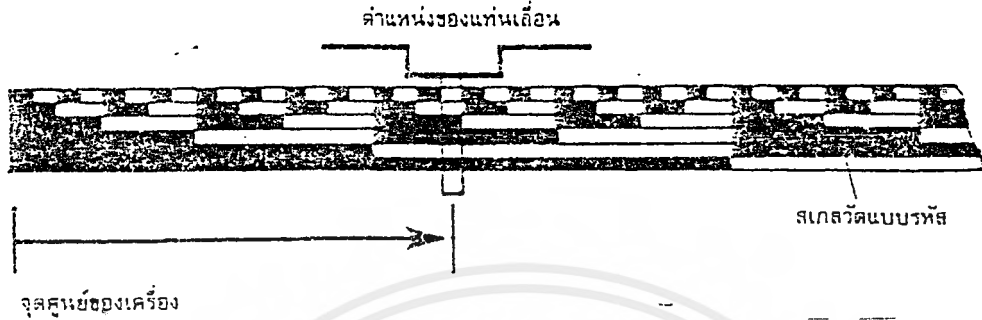


รูปที่ 1.13 การวัดตำแหน่งแบบสัมบูรณ์

ข้อสำคัญของการใช้วิธีนี้คือ ความยาวของช่วงอ่านค่าวัดของสเกลจะต้องยาวกว่าระยะเลื่อนทำงานของแท่นเลื่อน เพื่อให้ระบบควบคุมของเครื่อง สามารถอ่านค่าวัดได้ทุกตำแหน่งสเกลนี้จะใช้รหัสเป็นระบบตัวเลขฐานสอง (Binary system)

3.4) การวัดแบบต่อเนื่อง

คำว่า ต่อเนื่อง (incremental) แปลว่าระยะเลื่อนสั้น ๆ ตามความยาวที่กำหนด ดังนั้นในการวัดตำแหน่งอาจจะเป็นการเพิ่มหรือลดขนาดความยาวในการเคลื่อนที่ที่วัดอยู่ที่ได้ ในระหว่างการเคลื่อนที่ของแท่นเลื่อนระบบควบคุมจะทำการนับจำนวนส่วนแบ่ง (divisions) ที่ตำแหน่งใหม่แตกต่างจากตำแหน่งก่อนหน้านี้เสมอ


วิธีการวัดตำแหน่งแบบต่อเนื่องที่แสดงในรูปถัดไป สเกลวัดจะแบ่งเป็นช่อง (grid) แบบง่าย ๆ โดยที่แต่ละช่องจะมีพื้นที่สว่างกับมืดสลับกันไป เมื่อแท่นเลื่อนเคลื่อนที่ ช่องนี้ก็จะวิ่งผ่านอุปกรณ์เปลี่ยนค่าวัด (resolver) ซึ่งจะทำหน้าที่นับ จำนวนช่องพื้นที่สว่างและมืด จากนั้นก็จะส่งเป็นสัญญาณไฟฟ้าไปยังระบบควบคุมของเครื่อง ระบบควบคุมก็จะนำสัญญาณนี้มาคำนวณหาตำแหน่งสุดท้ายของแท่นเลื่อนที่แตกต่างจากตำแหน่งก่อนหน้านี้ ในทางปฏิบัติที่ต้องการให้วิธีการวัดแบบนี้ทำงานได้อย่างถูกต้อง เมื่อเริ่มเปิดสวิตช์ระบบควบคุมของเครื่อง ควรจะเลื่อนไปยังจุดที่ทราบค่าระยะห่างจากจุดศูนย์ของเครื่องจุดนี้จะเรียกว่า “ จุดอ้างอิง ” (Reference Point) หลังจากแท่นเลื่อนในแนวแกนต่าง ๆ เลื่อนไปยังจุดอ้างอิงแล้ว อุปกรณ์อ่านค่าวัดก็จะสามารถทำหน้าที่วัดตำแหน่งด้วยช่องสเกลได้

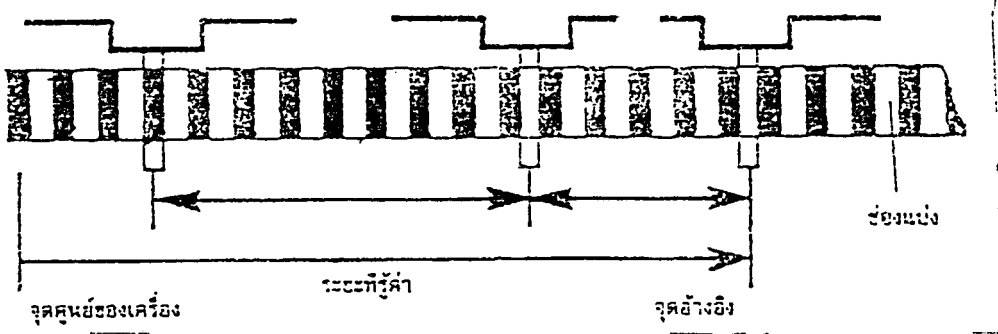

รูปที่ 1.14 การวัดตำแหน่งแบบต่อเนื่อง

4.) เพลางงาน (Work Spindle)

เพลางานเป็นส่วนหรือองค์ประกอบของเครื่องจักรกลที่มีความสำคัญมาก มีหน้าที่หลักในการทำงาน คือจะทำหน้าที่จับพาให้เครื่องมือ เช่น มีดกลึง ดอกสว่าน เป็นต้น

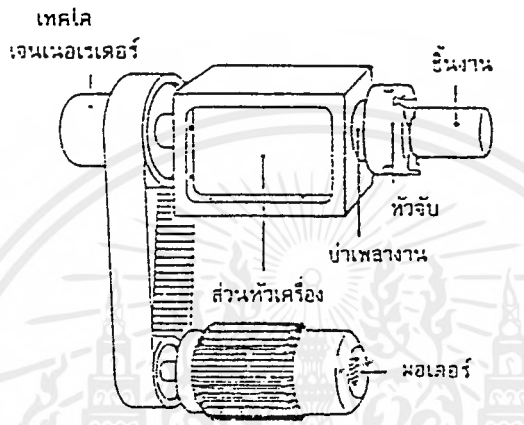


รูปที่ 1.15 เพลางงานของเครื่องกลึง

5.) อุปกรณ์จับยึดชิ้นงาน (Workpiece holding devices)


อุปกรณ์จับยึดชิ้นงานจะจัดเตรียมไว้สำหรับยึดชิ้นงานเข้ากับเพลางานในงานกลึง (Latch) สามารถเลือกใช้อุปกรณ์จับยึดชิ้นงานแบบต่าง ๆ กันได้หลายชนิด เช่น

- หัวจับแบบ 2,3 หรือ 4 ฟันจับ
- หน้าจานจับ สำหรับจับยึดชิ้นงานที่มีรูปทรงไม่สมมาตร
- ยันศูนย์สำหรับเพลางานและเพลางานของชุดยันศูนย์ท้ายแทน
- แทนประคอง

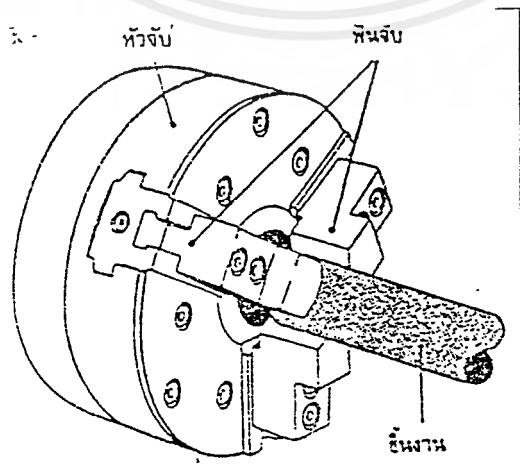

รูปที่ 1.16 หัวจับงานกลึง

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับกรใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

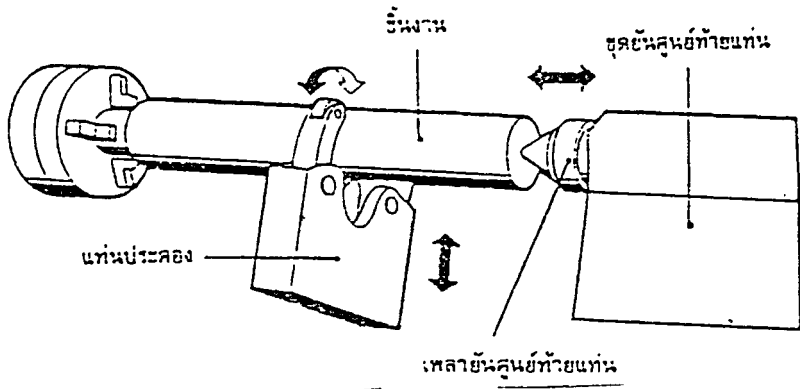


รูปที่ 1.17 ชุดยื่นศูนย์ท้ายแทนและแท่นประคองงานกลึง

6.) เครื่องมือ (Tool)


การทำงานของเครื่องจักรกล โดยทั่วไปจะต้องทำงานควบคู่กับเครื่องมือ ซึ่งได้แก่ มีดกลึง ดอกสว่าน เป็นต้น เครื่องมือที่เหมาะสมจึงเป็นสิ่งสำคัญยิ่งและเป็นการช่วยเสริมการทำงาน of เครื่องจักรกลซีเอ็นซีให้สามารถทำงานได้ประสิทธิภาพสูงสุด

องค์ประกอบของเครื่องมือที่สมบูรณ์สำหรับเครื่องซีเอ็นซี ซึ่งจะประกอบด้วยส่วนต่าง ๆ ดังนี้

- อุปกรณ์จับยึดเครื่องมือ (Tool Holders)
- ด้ามยึดคมตัด (Tool Tip Carrier)
- คมตัด หรืออินเสิร์ท (Insert)

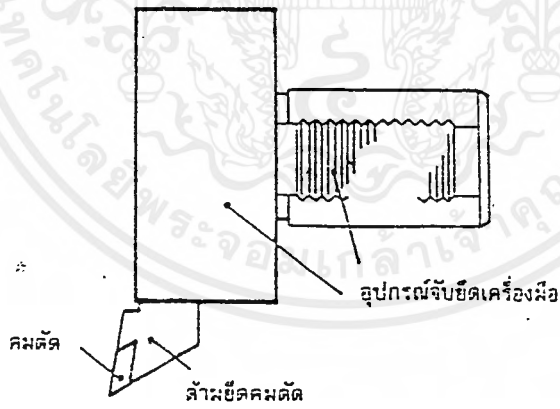

รูปที่ 1.18 องค์ประกอบของเครื่องมือที่ใช้ในงานกลึง

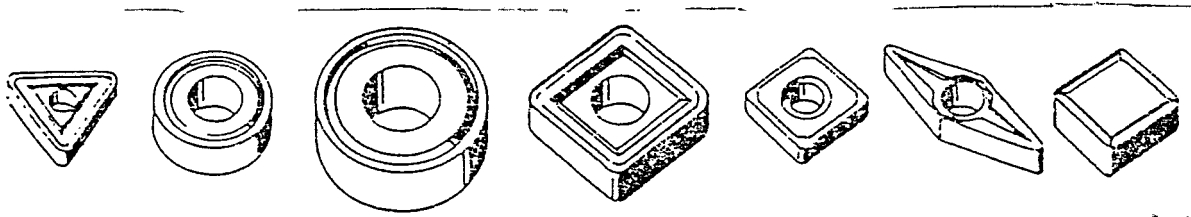

รูปที่ 1.19 อินเสิร์ทแบบถอดเปลี่ยนได้รูปทรงต่าง ๆ


เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

1.4 ระบบควบคุมที่เอ็นซี (CNC Control System)

1.4.1 หน้าที่การทำงานที่โปรแกรมได้ (Programmable Functions)


ในปัจจุบัน ระบบควบคุมการทำงานของเครื่องจักรกลสมัยใหม่เกือบทั้งหมด จะควบคุมด้วยระบบซีเอ็นซี แต่เนื่องจากยังคงอ้างอิงถึงโปรแกรมเอ็นซี (NC Program) และเทคโนโลยีเอ็นซี (NC Technology) อยู่ ดังนั้น จึงเป็นเรื่องสำคัญที่จะต้องรู้ถึงความแตกต่างในการทำงานระหว่างระบบเอ็นซีกับระบบซีเอ็นซี

ระบบเอ็นซี (NC System) ดังแสดงในรูปถัดไป จะมีระบบควบคุมประกอบอยู่ กับเครื่องจักรกลซึ่งจะต้องจัดเตรียมโปรแกรมเอ็นซีจากภายนอกก่อน แล้วจึงป้อนเข้าไปในระบบควบคุม โดยอาศัยสื่อข้อมูล (data carries) เช่น เทปกระดาษ (Punched tape) เป็นต้น โปรแกรมเอ็นซีที่ป้อนเข้าไปในระบบควบคุมของเครื่องจะถูกเลือกใช้ในขณะเขียนโปรแกรมไว้ก่อนและกำหนดไว้ในใบปรับตั้ง (set-up sheet) ซึ่งช่างควบคุมเครื่องจะต้องจัดเตรียมและประกอบยึดเครื่องมือ ตลอดจนอุปกรณ์จับยึดชิ้นงาน ให้ถูกต้องตามข้อมูลที่กำหนดไว้ใน ใบปรับตั้ง

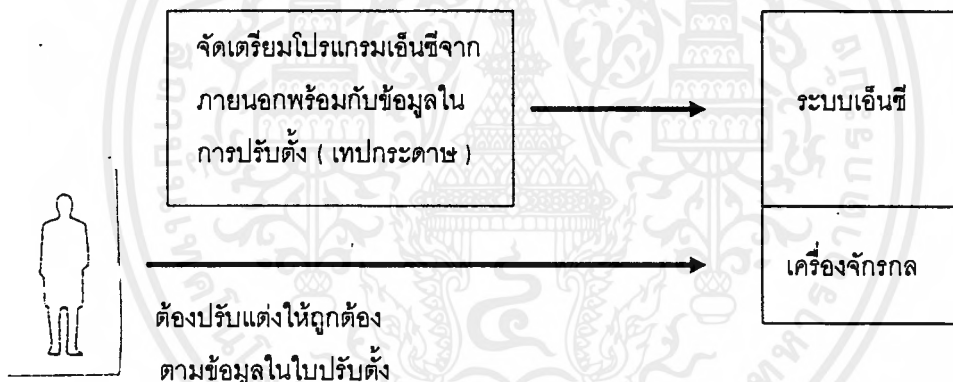

รูปที่ 1.20 ระบบ NC

ระบบซีเอ็นซี (CNC system) จะมีคอมพิวเตอร์ประกอบอยู่ด้วย ดังนั้น ช่างควบคุมเครื่องไม่เพียงแต่จะสามารถใช้โปรแกรมเอ็นซีสั่งให้เครื่องจักรทำงานได้เท่านั้น แต่จะยังสามารถเขียนและป้อนโปรแกรมด้วยตนเอง ตลอดจนการแก้ไขโปรแกรมได้หลังจากป้อนเข้าไปในระบบควบคุมของเครื่องแล้ว ดังแสดงในรูป

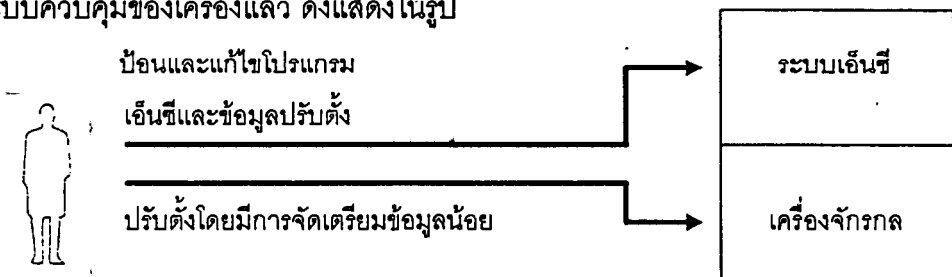

รูปที่ 1.21 ระบบ CNC

ขนาดต่าง ๆ ของเครื่องมือตัดและอุปกรณ์จับยึดชิ้นงาน . สามารถที่จะเลือกใช้ และป้อนเข้าไปในระบบควบคุมซีเอ็นซี ขณะทำการปรับตั้ง (setting-up) และเป็นอิสระจากตัว โปรแกรมเอ็นซี ขนาดต่าง ๆ ของเครื่องมือจะถูกนำไปใช้โดยอัตโนมัติในขณะที่ทำการตัดเฉือน ด้วยเหตุนี้ช่างควบคุมเครื่องจึงไม่จำเป็นต้องมีข้อมูลในการปรับตั้งมากและสามารถที่จะเลือกใช้เครื่องมือและอุปกรณ์จับยึดชิ้นงานได้ด้วยตนเอง

หากพิจารณาถึงภาษาโปรแกรม (Programming language) และเทคโนโลยีทางด้าน การตัดเฉือนของเครื่องจักรกลที่ใช้ในระบบเอ็นซีกับซีเอ็นซีแล้วจะไม่แตกต่างกัน

1.4.2 ชนิดของการควบคุม (Control modes)

ลักษณะการควบคุม การเคลื่อนที่ทำงานของแท่นเลื่อนต่าง ๆ ในเครื่องจักรกล เอ็นซีและซีเอ็นซี จะมีการเคลื่อนที่ที่อยู่ 2 ลักษณะ คือ

การเคลื่อนที่ในแนวเส้นตรง (Linear Interpolation หรือ straight line Interpolation) การเคลื่อนที่ลักษณะนี้ ระบบซีเอ็นซีจะคำนวณหาตำแหน่งของจุดต่าง ๆ ที่ต่อกันเป็นลูกโซ่ใน แนวเส้นตรงระหว่างตำแหน่งของเครื่องมือ 2 ตำแหน่งในขณะที่เครื่องมือเคลื่อนที่จากจุดหนึ่ง ไปยังอีกจุดหนึ่งนั้น ระบบควบคุมซีเอ็นซีจะตรวจสอบและแก้ไขแนวแกนในการเคลื่อนที่ให้ถูกต้อง อยู่ตลอดเวลาทำให้การเคลื่อนที่ของเครื่องมือไม่ผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อนออกจากจุดต่อ ของเส้นตรงมากกว่าค่าพิสัยความเผื่อของเครื่องที่กำหนดไว้

การเคลื่อนที่ในแนวเส้นโค้ง (Circular Interpolation) ระบบควบคุมซีเอ็นซี จะ คำนวณหาตำแหน่งของจุดต่าง ๆ ที่ต่อกันเป็นเส้นโค้งตามขนาดรัศมีที่กำหนดระหว่างตำแหน่ง ของเครื่องมือที่กำหนดไว้ 2 ตำแหน่ง ระบบควบคุมจะอาศัยจุดเหล่านี้ในการตรวจสอบและ แก้ไขแนวการเคลื่อนที่ของเครื่องมือให้ถูกต้องและอยู่ภายใน พิสัยความเผื่อของเครื่องจักรกลที่ กำหนด

ในระบบควบคุมซีเอ็นซีนั้น จะแบ่งการควบคุมการเคลื่อนที่ทั้งสองลักษณะ ตาม ลักษณะการเคลื่อนที่ป้อนออกเป็น 3 ชนิด คือ

1) การควบคุมจุดต่อจุด (Point to point control)

การควบคุมแบบนี้ จะมีการควบคุมการเคลื่อนที่ของเครื่องมือระหว่างจุดสองจุด ที่โปรแกรมไว้ในลักษณะการเคลื่อนที่เร็ว (Rapid traverse) โดยเครื่องมือจะต้องไม่สัมผัสชิ้นงาน แนวแกนในการเคลื่อนที่ขึ้นอยู่กับชนิดของระบบควบคุม กล่าวคือมอเตอร์ขับเคลื่อนของ ระบบป้อนอาจจะเริ่มทำงานหลาย ๆ แนวแกนพร้อมกัน หรือ ทำงานทีละแนวแกน จนกว่าจะ เคลื่อนที่ถึงตำแหน่งของเครื่องมือที่โปรแกรมไว้ ทำให้ไม่สามารถควบคุมทางเดินของเครื่องมือ

(Tool path) ได้ การควบคุมแบบจุดต่อจุดจะใช้กับเครื่องเจาะ (drilling machine), เครื่องเชื่อมจุด (spot drilling) เป็นต้น



2) การควบคุมการตัดเจียนแนวเส้นตรง (Straight-cut control)

การควบคุมชนิดนี้ นอกจากจะสามารถควบคุมการเคลื่อนที่ของเครื่องมือแบบเคลื่อนที่เร็วได้แล้ว ยังสามารถควบคุมการเคลื่อนที่ของเครื่องมือในแนวขนานกับแนวแกนของเครื่องจักรกล ตามค่าอัตราป้อนที่ต้องการได้อีกด้วย แต่จะสามารถควบคุมการเคลื่อนที่ได้ครั้งละ 1 แนวแกนเท่านั้น การเคลื่อนที่ของเครื่องมือจะถูกควบคุมด้วยอัตราป้อนและความยาวในการเคลื่อนที่ ระบบการควบคุมการตัดเจียนแนวเส้นตรงชนิดนี้จะใช้กับเครื่องกัดและเครื่องกลึงแบบง่าย ๆ

3) การควบคุมตามเส้นขอบรูป (Contouring control)

การควบคุมแบบนี้จะสามารถควบคุมการเคลื่อนที่ทำงานได้ดังนี้

- ควบคุมเครื่องมือให้เคลื่อนที่ไปยังตำแหน่งที่ต้องการแบบเคลื่อนที่เร็วได้
- ควบคุมเครื่องมือให้เคลื่อนที่ขนานกับแนวแกน ไปยังตำแหน่งที่ต้องการตามค่าอัตราป้อนได้
- ควบคุมเครื่องมือ ให้เคลื่อนที่ไปยังตำแหน่งใด ๆ บนชิ้นงาน ที่กำหนดโดยแนวเส้นตรงและเส้นโค้งตามค่าอัตราป้อนได้


1.4.3 การควบคุมหน้าที่การทำงานของเครื่องจักรกล (Control of machine function)

ระบบควบคุมซีเอ็นซีนอกจากจะสามารถควบคุมการเคลื่อนที่ของเครื่องมือ ตามรูปทรงเรขาคณิตของชิ้นงานแล้ว ยังสามารถควบคุมหน้าที่การทำงานอื่น ๆ ที่ช่วยเสริมการทำงานตัดเจียนของเครื่องจักรกลให้เหมาะสมกับสภาวะการทำงานในขณะนั้นได้อีกด้วยแต่ยังขึ้นอยู่กับชนิดระบบควบคุมอีกด้วย

ตัวอย่างหน้าที่การทำงานต่าง ๆ ที่จำเป็นจะต้องโปรแกรมเพื่อช่วยในการทำงาน ดังแสดงในรูปข้างล่าง มีดังนี้

- การเริ่มหมุนของเพลางาน ทิศทางการหมุนและการเปลี่ยนความเร็วรอบ
- การกำหนดตำแหน่งของเพลางาน
- การเปิดสารถ่ายเย็น และความดันของสารถ่ายเย็น
- การรักษาอัตราป้อนให้คงที่
- การเปลี่ยนตำแหน่งของเครื่องมือ
- การรักษาความเร็วตัดให้คงที่
- ชุดยึดศูนย์ท้ายแท่น (Tail - stock)

- ชุดยันศูนย์ท้ายแทน (Tail - stock)
- อุปกรณ์ใส่และถอดชิ้นงาน (loader and unloader)
- แทนประคองศูนย์ (Steady rest)
- อุปกรณ์ลำเลียงเศษ (chip conveyer)
- sorter

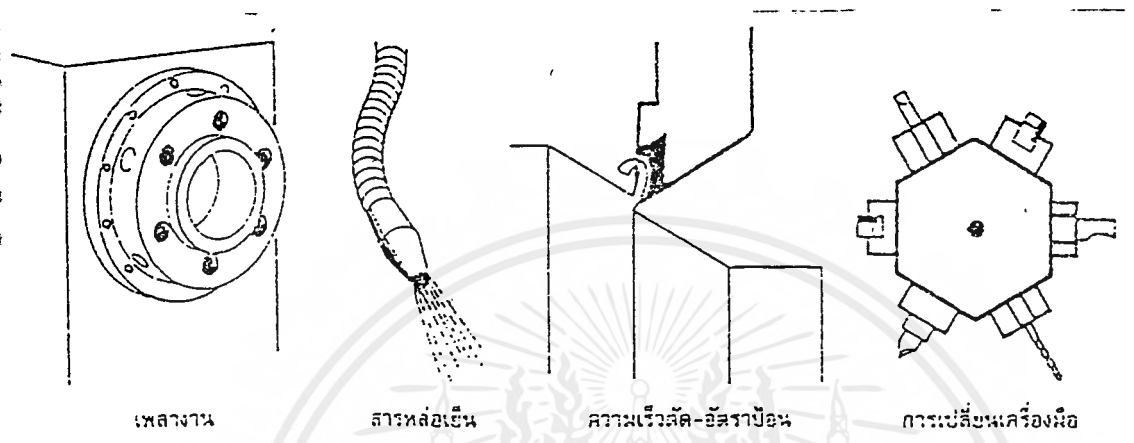


รูปที่ 1.22 หน้าที่การทำงานของเครื่องจักร

เครื่องจักรกลซีเอ็นซีที่สามารถใช้ระบบควบคุมสั่งการทำงานในหน้าที่ต่าง ๆ ได้
ยิ่งมากเท่าใดก็จะเป็นระบบที่มีความเหมาะสมสำหรับการควบคุมแบบอัตโนมัติมากยิ่งขึ้น

2. หุ่นยนต์(Robotics)

2.1 การเคลื่อนย้ายโดยหุ่นยนต์ (Robotics Manipulation)

คำว่า หุ่นยนต์ (Robot) สามารถนำไปสู่ความหมายต่าง ๆ กัน ในความคิดของผู้อ่าน ขึ้นอยู่กับบทความที่เกี่ยวข้อง แต่ในที่นี้หุ่นยนต์ จะหมายถึงหุ่นยนต์ทางอุตสาหกรรม(Industrial robot) ซึ่งถูกเรียกว่า แขนกล (Robotic Manipulator or Robotic Arm) ตัวอย่างของหุ่นยนต์อุตสาหกรรม แสดงดังรูปที่ 2.1ซึ่งเป็นแขนกลข้อต่อหมุน และมีลักษณะคล้ายคลึงกับแขนมนุษย์ แขนกลเปรียบได้กับ Rigid Link หลายๆอัน ที่นำมาเชื่อมต่อกันด้วยข้อต่อยืดหยุ่นได้ (Flexible Joints) Link เหล่านี้ทำหน้าที่คล้ายกับอวัยวะบางส่วนของร่างกายมนุษย์ เช่น หน้าอก, ต้นแขน และปลายแขน ในขณะที่ข้อต่อต่างๆเปรียบได้กับ หัวไหล่, ข้อศอกและข้อมือ ที่ปลายแขนกลเป็นส่วนทำงาน(End - Effector) เรียกว่า Tool,Gripper หรือ Hand ปกติ Tool จะเป็นมือจับที่มี 2 นิ้ว หรือมากกว่าใช้ในการเปิดและปิด

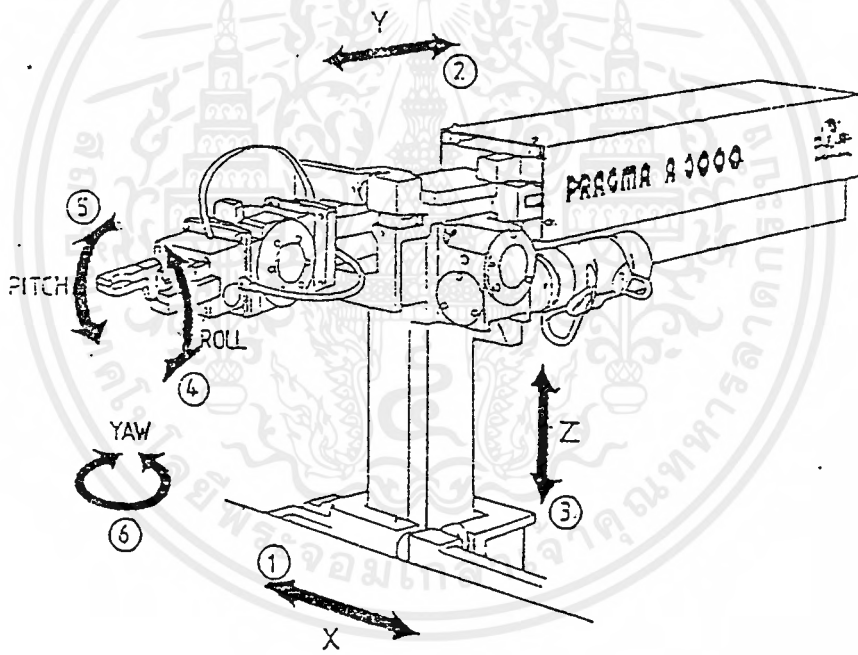


รูป 2.1 หุ่นยนต์อุตสาหกรรม

เพื่อที่จะอธิบายลักษณะของหุ่นยนต์อุตสาหกรรมต่อไปอีก เราจะเริ่มต้นด้วยการศึกษาบทบาทของหุ่นยนต์ในการผลิตแบบอัตโนมัติโดยกว้างๆตามด้วยวิธีแบ่งประเภทของหุ่นยนต์โดยใช้เกณฑ์ต่างๆได้แก่ เทคโนโลยีการขับเคลื่อน รูปทรงขอบเขตการทำงานและวิธีควบคุมการเคลื่อนที่ จากนั้นจะเป็นลักษณะเฉพาะอื่นๆของหุ่นยนต์

1. เครื่องจักรแบบอัตโนมัติกับหุ่นยนต์ (Automation And Robots)

สายการผลิตแบบ Mass - Production ถูกนำมาใช้ครั้งแรกในต้นศตวรรษที่ 20 (1905) โดยบริษัทฟอร์ดมอเตอร์ ในช่วงหลายสิบปีแรกนั้น เครื่องจักรพิเศษได้ถูกออกแบบและพัฒนาเพื่อใช้ในการผลิตชิ้นส่วนเครื่องกล และไฟฟ้าให้ได้ปริมาณมากๆ แต่เมื่อจบรอบการผลิตในแต่ละปี ชิ้นส่วนแบบใหม่ก็จะถูกนำมาใช้ ทำให้ต้องมีการปรับเปลี่ยนเครื่องจักร เพื่อใช้ในการผลิตชิ้นส่วนใหม่เหล่านั้น เนื่องจากเป็นการเปลี่ยนแปลงทางด้าน Hardware จึงเรียกเครื่องจักรแบบนี้ว่าเป็น Hard Automation เครื่องจักรและกระบวนการผลิตแบบนี้จะมีประสิทธิภาพมาก แต่จะมีความยืดหยุ่นจำกัด

ในยุคต่อมา อุตสาหกรรมรถยนต์และอุตสาหกรรมอื่นๆ ได้เริ่มนำเครื่องจักรที่มีความยืดหยุ่นมาใช้ในวัฏจักรการผลิต ปัจจุบันแขนกลที่โปรแกรมได้ (Programmable-Mechanical Manipulators) ถูกนำมาใช้ในงาน เช่น การเชื่อมจุด, การพ่นสี, การลำเลียงวัสดุ และการประกอบชิ้นส่วน เนื่องจากแขนกลที่ควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์นี้ สามารถปรับเปลี่ยนผ่านทาง Software เพื่อให้ทำงานได้หลายอย่าง จึงถูกเรียกว่าเป็น Soft Automation การเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายระหว่างการจ้างแรงงานคน เครื่องจักรแบบ Hard Automation และแบบ Soft Automation เทียบกับปริมาณการผลิตแสดงดังรูปที่ 2.2

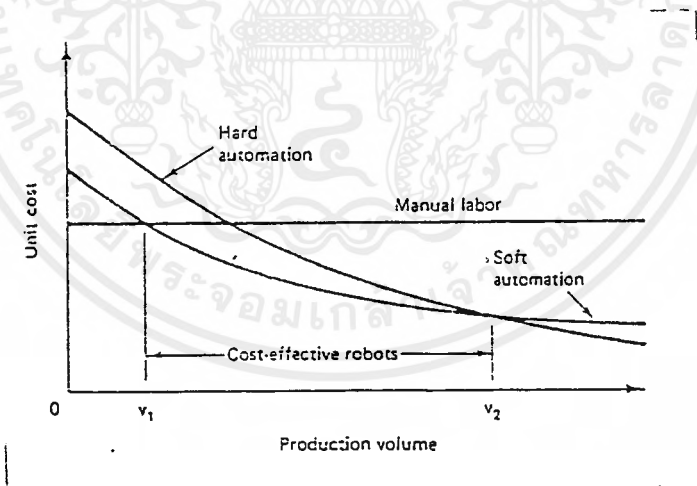

รูป 2.2 ความสัมพันธ์ระหว่างค่าใช้จ่ายกับปริมาณการผลิต

จากรูปเห็นได้ชัดว่า ที่ปริมาณการผลิตน้อยๆ ค่าใช้จ่ายจากแรงงานคนจะมีค่าต่ำสุด เมื่อปริมาณการผลิตเพิ่มมากขึ้น จนถึงจุด v_1 การใช้หุ่นยนต์จะมีค่าใช้จ่ายต่ำกว่าการจ้างงานคน เมื่อการผลิตเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ จนถึงจุด v_2 การใช้เครื่องจักรแบบ Hard - Automation จะมีค่าใช้จ่ายต่ำสุด กราฟในรูป 2.2 แสดงถึงแนวโน้มโดยทั่วไป ส่วนตัวเลขข้อมูลที่แน่นอนจะขึ้นอยู่กับลักษณะของสินค้าที่ผลิต ถ้าหุ่นยนต์มีความสามารถมากขึ้นและราคาถูกลงอีก จะทำ

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ให้ช่วง (v_1, v_2) ซึ่งเป็นช่วงที่การใช้หุ่นยนต์จะส่งผลให้มีค่าใช้จ่ายต่ำกว่าวิธีอื่นขยายกว้างออกไปอีกทั้ง 2 ด้าน

เพื่อที่จะแสดงให้เห็นถึงความแตกต่างอย่างชัดเจน ระหว่างเครื่องจักรอัตโนมัติแบบ Hard และ แบบ Soft จึงขอให้คำนิยามของหุ่นยนต์ในหนังสือเล่มนี้ไว้ดังนี้

คำนิยาม 2.1 หุ่นยนต์(Robot) คือ อุปกรณ์ทางกลที่ควบคุมด้วย Software โดยใช้ Sensor ตรวจจับปลายทำงาน (End Effector) ของหุ่นยนต์ที่เคลื่อนที่ตามโปรแกรมในพื้นที่การทำงาน (workspace) เพื่อทำการเคลื่อนย้ายวัตถุ

2. การแบ่งประเภทหุ่นยนต์ (Robot Classification)

มีเกณฑ์ที่ใช้แบ่งหลายอย่างดังนี้

2.1 เทคโนโลยีการขับเคลื่อน (Drive Technologies)



พิจารณาจากต้นกำลังต้นกำลังที่ใช้ขับเคลื่อนของหุ่นยนต์ ที่นิยมใช้มี 2 แบบ คือ การขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้ากับไฮดรอลิก แขนกลส่วนใหญ่ ในปัจจุบันใช้การขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า ในรูปของ DC เซอร์โวมอเตอร์หรือ DC สเต็ปป์มอเตอร์ ในกรณีการเคลื่อนย้ายวัตถุที่ต้องการความเร็วสูงเช่น เหล็กหลอมละลาย หรือ ชิ้นส่วนรถยนต์ มักนิยมใช้หุ่นยนต์ขับเคลื่อนด้วยไฮดรอลิก แต่ก็มีข้อเสียที่สำคัญคือ ขาดความสะอาด ซึ่งเป็นลักษณะสำคัญในงานประกอบชิ้นส่วนหลายชนิด

หุ่นยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้าและไฮดรอลิกมักนิยมใช้ Tool แบบนิวมेटิก เช่น Gripper ที่ใช้เปิด - ปิด เพื่อยึดจับสิ่งของ เนื่องจากอากาศเป็นของไหลที่อัดตัวได้ ทำให้ Tool ที่ทำงานโดยใช้อากาศนี้ไม่ยึดจับวัตถุด้วยแรงที่มากเกินไป เหมือนกับ Gripper ที่ใช้กลไกเป็นวัตถุแข็งและไม่มี Sensor

2.2 รูปทรงของขอบเขตทำงาน (Work Envelope Geometries)

Tool ของแขนกลปกติจะติดตั้งอยู่ที่ข้อมือของแขนกล ดังนั้นขอบเขตทำงานสุทธิ (Gross Work Envelope) จึงหมายถึง ขอบเขตในปริภูมิสามมิติ ที่ข้อมือของแขนกลสามารถเคลื่อนที่ไปถึงยังตำแหน่งนั้นได้ เราจะเรียกแกนของ 3 ข้อต่อแรกของแขนกลว่าเป็นแกนหลัก (Major Axis) ซึ่งใช้ในการพิจารณาดำแหน่งของข้อมือ ส่วนแกนข้อต่อที่เหลือ เรียกว่า แกนรอง (Minor Axis) ใช้กำหนดลักษณะการวางตัวหรือหมุน (Orientation) ของ Tool ดังนั้นรูปทรงของขอบเขตการทำงานจึงพิจารณาได้จาก ลำดับชนิดของข้อต่อที่ใช้ใน 3 แกนแรก ข้อต่อมีหลายแบบ แต่ที่เป็นพื้นฐานและนิยมใช้ในอุตสาหกรรมมี 2 แบบ ดังตาราง 2.1

ตาราง 2.1 ชนิดของข้อต่อหุ่นยนต์
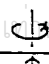
| ชนิด | เครื่องหมาย | สัญลักษณ์ | อธิบาย |
|----------------------------|-------------|---|--------------------------------|
| ข้อต่อหมุน (Revolute) | R |  | การเคลื่อนที่แบบหมุนรอบแกน |
| ข้อต่อเลื่อน (Prismatic) | P |  | การเคลื่อนที่เชิงเส้นตามแนวแกน |


ข้อต่อ Revolute(R) ทำให้เกิดการหมุนรอบแกน ส่วนข้อต่อ Prismatic(P) ทำให้เกิดการเคลื่อนที่ไปตามแนวแกน การรวมกันของข้อต่อ 2 ชนิดนี้ใน 3 แกนหลัก ก่อให้เกิดรูปทรงขอบเขตการทำงานหลายแบบ ดังตัวอย่างในตาราง 2.2 ซึ่งแสดงเฉพาะแบบที่นิยมใช้กันในการวิเคราะห์การเคลื่อนที่ของแขนกล ข้อต่อ Revolute จะวิเคราะห์ได้ยากกว่าแบบ Prismatic ดังนั้นยังมีข้อต่อแบบ Revolute มาก แขนกลก็จะมีข้อต่อ

ตาราง.2.2 ขอบเขตการทำงานของหุ่นยนต์ที่ขึ้นอยู่กับแกนหลัก

| หุ่นยนต์ | แกน1 | แกน2 | แกน3 | แกน4 |
|-------------|------|------|------|------|
| คาร์ทีเซียน | P | P | P | 0 |
| ทรงกระบอก | R | P | P | 1 |
| ทรงกลม | R | R | P | 2 |
| SCARA | R | R | P | 2 |
| ข้อต่อหมุน | R | R | R | 3 |

P = ข้อต่อเลื่อน R = ข้อต่อหมุน


หุ่นยนต์ที่ธรรมดาที่สุดในตาราง 2.2 มีแกนหลักเป็นข้อต่อ Prismatic ทั้งหมด สัญลักษณ์ PPP เรียกว่าเป็นพิกัด คาร์ทีเซียน (Cartesian-Coordinate Robot) หรือ หุ่นยนต์พิกัดฉาก (Rectangular-Coordinate Robot) แสดงดังรูปที่ 2.3 จะเห็นได้ว่า ข้อมือจะเคลื่อนขึ้น-ลง เข้า-ออก และเดินหน้า-หลัง ทำให้Work-envelope มีลักษณะเป็นกล่องสี่เหลี่ยมมุมฉาก

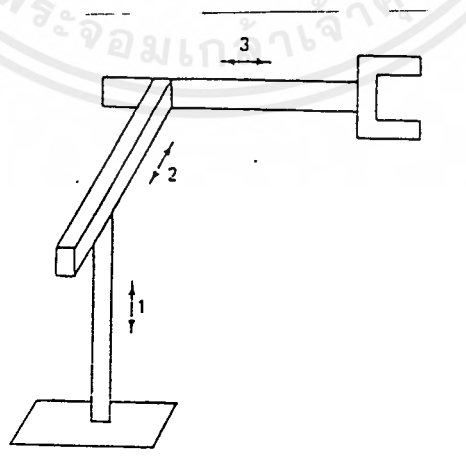

รูปที่ 2.3 หุ่นยนต์พิกัดคาร์ทีเซียน


เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

หุ่นยนต์พิกัดทรงกระบอก (Cylindrical-Coordinate Robot) สัญลักษณ์ RPP แสดงดังรูปที่ 2.4 ข้อต่อ Revolute ทำให้แขนหมุนรอบแกนตั้งฉากกับฐาน ข้อต่อ Prismatic เลื่อนข้อมือขึ้น-ลงตามแนวตั้ง และเลื่อนเข้า-ออกตามแนวรัศมี ทำให้ Work-Envelope มีลักษณะเป็นทรงกระบอก

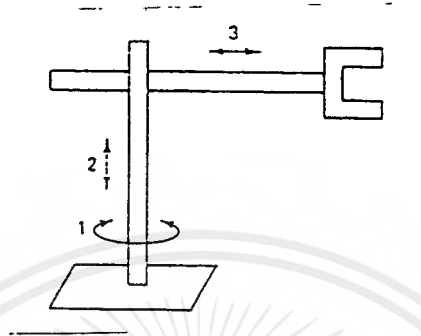

รูปที่ 2.4 หุ่นยนต์พิกัดทรงกระบอก

หุ่นยนต์พิกัดทรงกลม (Spherical - Coordinate Robot) สัญลักษณ์ RRP แสดงดังรูปที่ 2.5 ข้อต่อ Revolute ข้อแรกทำให้แขนหมุนรอบแกนแนวตั้งของฐาน ส่วนข้อที่สองทำให้หมุนขึ้น-ลงรอบแกนแนวนอนของไหล่ ส่วนข้อต่อ Prismatic ทำให้ข้อต่อเลื่อนเข้าออกตามแนวรัศมี Work Envelope จึงมีลักษณะเป็นทรงกลม

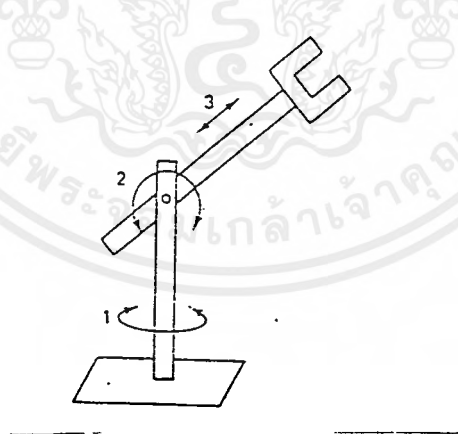


รูป 2.5 หุ่นยนต์พิกัดทรงกลม

หุ่นยนต์ SCARA (Selective Compliance Assembly Robot Arm) มีลักษณะคล้ายหุ่นยนต์พิกัดทรงกลมที่มีข้อต่อ Revolute 2 ข้อ และข้อต่อ Prismatic 1 ข้อ สัญลักษณ์ RRP แต่แกนทั้ง 3 ของ SCARA จะอยู่ในแนวตั้งดังรูปที่ 2.6 Revolute ข้อที่สองทำให้ปลายแขนหมุนรอบแกนตั้งของข้อศอก ซึ่งทั้ง 2 ข้อนี้จะควบคุมการเคลื่อนที่ในระนาบแนวนอน ส่วนการ


เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่นิยมนำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

เคลื่อนที่ในแนวตั้งได้จากข้อต่อ Prismatic ที่เลื่อนข้อมือขึ้นและลง ภาพตัดขวางในแนวนอนของ Work Envelope ค่อนข้างซับซ้อนขึ้นอยู่กับขีดจำกัดในการเคลื่อนที่ของ 2 แกนแรก

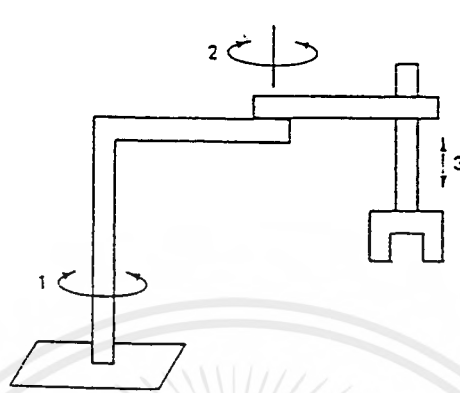

รูป 2.6 หุ่นยนต์ SCARA

หุ่นยนต์ข้อต่อหมุน (Articulated - Coordinate Robot or Revolute Robot) สัญลักษณ์ RRR โดย 3 ข้อต่อหลักจะเป็นแบบ Revolute แสดงดังรูปที่ 2.7 หุ่นยนต์แบบนี้มีลักษณะคล้ายแขนมนุษย์มากที่สุดโดยข้อต่อแรกทำให้แขนหมุนรอบแกนตั้งของฐาน ข้อต่อที่สองทำให้แขนหมุนขึ้นลงรอบแกนนอนของไหล่ และข้อต่อที่สามทำให้ปลายแขนหมุนขึ้นลง รอบแกนแนวนอนของศอก การเคลื่อนที่เช่นนี้จึงทำให้ Work Envelope มีรูปร่างซับซ้อน

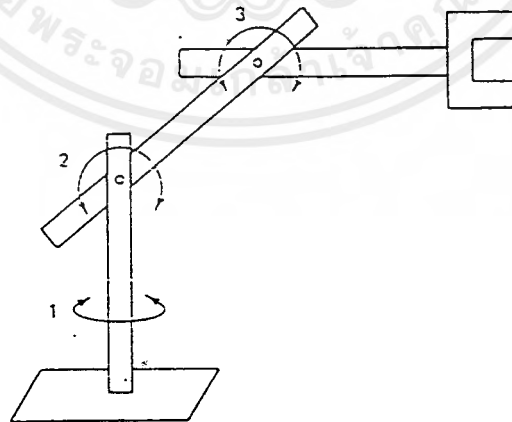

รูป 2.7 หุ่นยนต์ข้อต่อหมุน

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

2.3 วิธีควบคุมการเคลื่อนที่ (Motion Control Methods)

เกณฑ์ที่ใช้แบ่งประเภทของหุ่นยนต์ อีกแบบหนึ่งก็คือ วิธีที่ใช้ในการควบคุม การเคลื่อนที่ของ Tool การเคลื่อนที่แบบพื้นฐานมี 2 แบบ แสดงในตาราง 2.3 แบบแรก คือ การเคลื่อนที่แบบจุดต่อจุด(Point To Point) โดย Tool จะเคลื่อนที่ไปยังจุดที่ไม่ต่อกันในพื้นที่การทำงานตามลำดับ เส้นทางระหว่างจุดเหล่านี้ผู้ใช้ไม่สามารถควบคุมได้ การเคลื่อนที่แบบจุดต่อจุดใช้ในงานที่ไม่ต้องการเส้นทางที่ต่อเนื่องกัน เช่น การเชื่อมจุด

ตาราง 2.3 ชนิดของการควบคุมการเคลื่อนที่ของหุ่นยนต์

| วิธีการควบคุม | การประยุกต์ใช้ |
|-----------------------------------|--|
| จุดต่อจุด (Point to Point) | เชื่อมจุด , หยิบจับ , เคลื่อนย้าย , บรรจุสิ่งของ |
| เส้นต่อเนื่อง (Continuous Path) | พ่นสี , เชื่อม , ทากาว |

อีกแบบหนึ่ง คือ การเคลื่อนที่แบบเส้นทางต่อเนื่อง (Continuous-Path) หรือ เรียกว่าแบบควบคุมเส้นทาง. (Controlled -Path) แบบนี้ Tool จะเคลื่อนที่ไปตามเส้นทางในปริภูมิ 3 มิติตามที่กำหนดไว้ ซึ่งความเร็วในการเคลื่อนที่อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงระหว่างการเคลื่อนที่ด้วยก็ได้ การเคลื่อนที่แบบนี้นำไปใช้ในงานประเภท พ่นสี เชื่อมรอยต่อและการทากาว

3. ลักษณะเฉพาะของหุ่นยนต์ (Robot Specifications)

นอกจากเกณฑ์ต่างๆที่ใช้ในการแบ่งประเภทของหุ่นยนต์ ดังที่กล่าวมาแล้ว ยังมีลักษณะบางอย่างอีก ที่ช่วยให้ผู้ใช้ในการระบุเลือกหุ่นยนต์ที่ต้องการ ลักษณะเหล่านี้แสดงโดยตารางที่2.4

ตาราง2.4 ลักษณะเฉพาะของหุ่นยนต์

| ลักษณะ | หน่วย |
|------------------------------|--------|
| จำนวนแกน | - |
| ความสามารถในการยกน้ำหนัก | kg |
| ความเร็วสูงสุด , เวลาวัฏจักร | mm/sec |
| ระยะเอื่อมถึงและลโตรค | mm |
| การหมุนของเครื่องมือ | deg |
| การซ้ำตำแหน่งเดิม | mm |
| ความละเอียดและความแม่นยำ | mm |
| สภาพแวดล้อมในการทำงาน | |

3.1 จำนวนแกน

โดยปกติ 3 แกนแรกหรือแกนหลัก ใช้ในการกำหนดตำแหน่งของ Tool ส่วนแกนที่เหลือใช้กำหนดการวางตัว-การหมุนของ Tool ดังแสดงในตาราง 2.5 เนื่องจากแกนกลทำงานในปริภูมิ สามมิติ หุ่นยนต์ 6 แกน จึงเป็นแบบที่เพียงพอแล้วในการกำหนดตำแหน่งและการหมุนของ Tool ในพื้นที่ทำงาน กลไกที่ใช้ในการเปิด-ปิด นิ้วหรือทำงานอย่างอื่นของ Tool ไม่ได้ถือว่าเป็นแกนอิสระ เพราะ มันไม่มีผลต่อตำแหน่งและการหมุนของ Tool หุ่นยนต์ในโรงงานอุตสาหกรรมโดยทั่วไปมีตั้งแต่ 4-6 แกนแต่อาจจะมากกว่า 6 แกนก็ได้ แกนที่เพิ่มมานั้น ใช้ในการหลบหลีกสิ่งกีดขวางในพื้นที่ทำงาน

ตาราง 2.5 แกนของหุ่นยนต์

| | | |
|-----|---------------|------------------------|
| 1-3 | แกนหลัก | กำหนดตำแหน่งข้อมือ |
| 4-6 | แกนรอง | กำหนดการหมุนเครื่องมือ |
| 7-n | แกนเผื่อเหลือ | หลบหลีกสิ่งกีดขวาง |

3.2 ความสามารถและความเร็ว (Capacity and Speed)

ความสามารถในการยกน้ำหนัก (Load -Carrying Capacity) จะแตกต่างกันไปตามหุ่นยนต์แต่ละตัว เช่น หุ่นยนต์ในห้องทดลอง อาจยกน้ำหนักได้เพียง 2-3 kg. ในขณะที่หุ่นยนต์อุตสาหกรรมบางชนิดยกน้ำหนักได้ถึง 3-4 ตัน เป็นต้น

ความเร็วปลายอุปกรณ์ (Tool -Tip Speed) ก็มีค่าสูงสุดต่างกันไปตามหุ่นยนต์แต่ละแบบนอกจากนี้ยังมีการวัดความเร็วของหุ่นยนต์อีกแบบ คือ เวลาวัฏจักร (Cycle Time) ซึ่งเป็นเวลาที่ใช้ในการเคลื่อนที่ครบ 1 รอบการทำงาน

เนื่องจากความสามารถในการยกน้ำหนักและความเร็วสูงสุด มีค่าแตกต่างกันไปตามแต่ละชนิด การเลือกใช้หุ่นยนต์ในแต่ละแบบ จึงต้องคำนึงถึง ลักษณะเหล่านี้ อย่างระมัดระวังงานบางอย่างอาจไม่ต้องการความสามารถในการยกน้ำหนักมากมายนัก บางอย่างอาจต้องการความแม่นยำมากกว่า ความเร็ว เป็นต้น


3.3 ระยะที่เอื้อมถึงและสโตรค (Reach and Stroke)

ระยะที่เอื้อมถึงและสโตรค เป็นการวัดขนาดของ Work Envelope อย่างคร่าว ๆ ระยะที่เอื้อมถึงในแนวนอน (Horizontal Reach) คือระยะทางตามแนวรัศมีที่มากที่สุดที่ข้อมือสามารถไปถึง โดยวัดจากแกนแนวตั้งที่ทำให้หุ่นยนต์ สโตรคแนวนอน (Horizontal Stroke) คือระยะทางตามแนวรัศมีทั้งหมด ที่ข้อมือสามารถไปได้ ดังนั้น Horizontal Reach - Horizontal Stroke ก็คือ

ระยะทางตามแนวรัศมีที่น้อยสุดที่ ข้อมือสามารถไปถึงได้โดยวัดจากแกนฐาน ซึ่งมีค่าเป็น บวกเสมอ จึงได้ว่า $Stroke \leq Reach$

ตัวอย่างเช่น Horizontal Reach ของหุ่นยนต์พิกัดทรงกระบอก ก็คือรัศมีของทรงกระบอกอันนอกของ Work Envelope ในขณะที่ Horizontal Stroke คือ ผลต่างระหว่างรัศมีของทรงกระบอกอันในและอันนอก ดังแสดงในรูป 2.8

ในทำนองเดียวกัน Vertical Reach ก็คือ ระดับความสูงที่มากที่สุดที่ข้อมือสามารถขึ้นไปถึงโดยวัดจากพื้นทำงาน Vertical Stroke ก็คือ ระยะทางในแนวตั้งทั้งหมดที่ข้อมือสามารถขึ้นลงได้

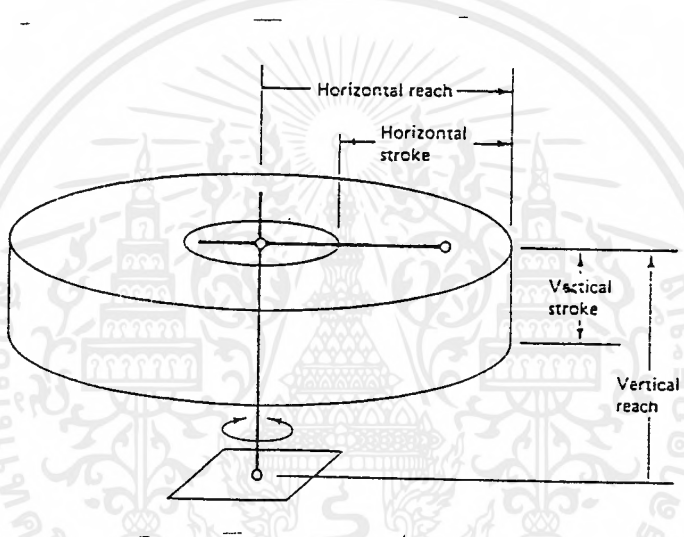


รูป 2.8 ระยะที่เอื้อมถึงและสโตรคของหุ่นยนต์ทรงกระบอก

3.4 การหมุนของ Tool (Tool Orientation)

ในขณะที่ 3 แกนหลักใช้ในการพิจารณารูปทรง Work Envelope แกนที่เหลือจึงใช้ในการพิจารณาการหมุนของ Tool ถ้ามีแกนของอิสระ 3 แกน ก็ทำให้ Tool หมุนได้ อย่างไม่มีจำกัดในขอบเขต 3 มิติ การระบุลักษณะการหมุนของ Tool จะใช้ระบบ Yaw-Pitch-Roll (YPR) ดังรูปที่ 2.9


ในการระบุการหมุน จะติดตั้งโครงพิกัด Tool $M = (m^1, m^2, m^3)$ ไว้ที่ Tool และโครงนี้จะเคลื่อนที่ไปพร้อมกับ Tool ดังแสดงในรูป 1.8 แกน m^3 อยู่ในแนวเดียวกับแกนของ Tool และชี้ออกจากข้อมือ แกน m^2 ขนานกับทิศทางที่ปลายนิ้วของ Tool เลื่อนปิด-เปิด ส่วนแกน m^1 เป็นไปตามกฎมือขวาของโครงพิกัด M

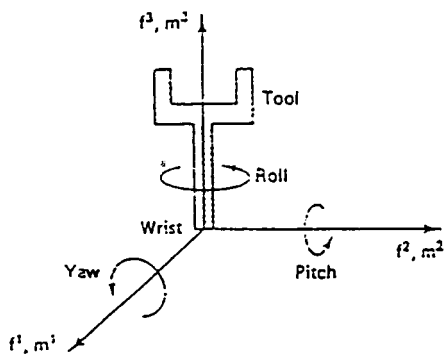


รูป 2.9 Yaw,Pitch และ Row ของ Tool

การเคลื่อนที่แบบ Yaw,Pitch และ Roll จะกระทำตามลำดับกับ แกนที่อยู่นิ่งเมื่อเริ่มต้น
 โครงพิกัดเคลื่อนที่ของ Tool M จะทับอยู่กับโครงพิกัดอยู่นิ่งของข้อมือ $F = \{f^1, f^2, f^3\}$ ซึ่งติดอยู่ที่
 ส่วนปลายของปลายแขน(Forearm) Yaw คือ การหมุน Tool รอบแกนข้อมือ f^1 Pitch คือ การ
 หมุน Tool รอบแกนข้อมือ f^2 , Roll คือการหมุน Tool รอบแกนข้อมือ f^3 ในแต่ละกรณี มุมบวกเกิด
 จากการหมุนทวนเข็มนาฬิกา โดยมองจากปลายแกนกลับเข้าหาจุดกำเนิด

ลำดับการหมุน Yaw,Pitch,Roll มีความสำคัญมาก เพราะมีผลต่อลักษณะการวางตัว
 สุดท้ายของ Tool ตัวอย่างเช่น หมุน Yaw ไป $\pi/2$ ตามด้วย Pitch $\pi/2$ จะมีลักษณะสุดท้าย
 ต่างกับการหมุน Pitch ไป $\pi/2$ แล้วตามด้วย Yaw $\pi/2$ เป็นต้น

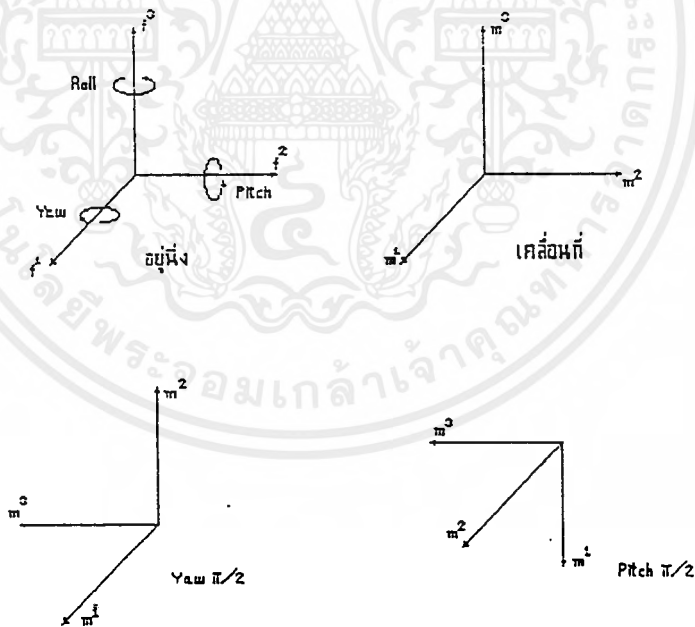

หมุน yaw ตามด้วย pitch

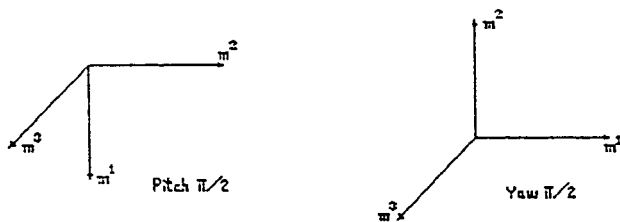

หมุน pitch ตามด้วย yaw


เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น เมื่ออนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
 ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

การกำหนด YPR ตามลำดับการหมุน สรุปได้ดังตาราง 2.6

ตาราง 2.6 การเคลื่อนที่แบบ Yaw,PitchและRoll





| ขั้นตอน | อธิบาย | แกน |
|---------|--------|-------|
| 1 | Yaw | f^1 |
| 2 | Pitch | f^2 |
| 3 | Roll | f^3 |

อีกวิธีหนึ่งที่ใช้ระบุการหมุน คือ ระบุลำดับการหมุนย้อนลำดับกับ YPR และคิดเทียบกับโครงพิกัดเคลื่อนที่ของ Tool M แทนที่โครงพิกัดอยู่นิ่งของข้อมือ F เริ่มแรก Roll คือ การหมุนรอบแกน m^3 , Pitch คือ การหมุนรอบแกน m^2 และสุดท้าย Yaw คือ การหมุนรอบแกน m^1 การคิดลักษณะนี้จะให้ผลลัพธ์เหมือนกับแบบ YPR และเรียกว่าเป็นระบบ RPY ซึ่งลำดับการหมุนตามระบบ RPY จะมองเข้าใจได้ง่ายกว่า โดยเฉพาะในกรณีที่มีมุมไม่เป็นผลคูณของ $\pi/2$

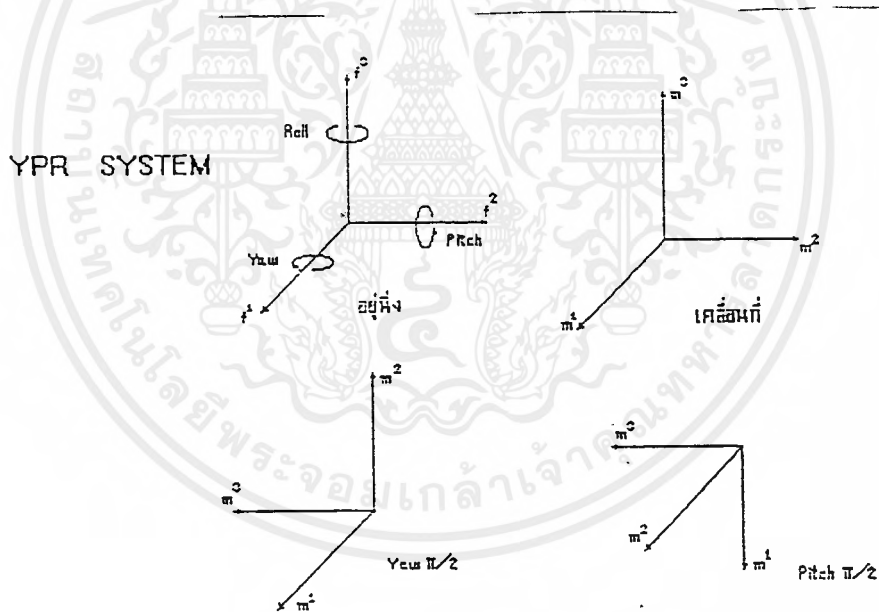

หมุน Yaw ตามด้วย Pitch

RPY SYSTEM

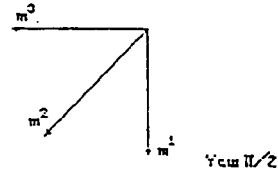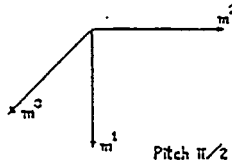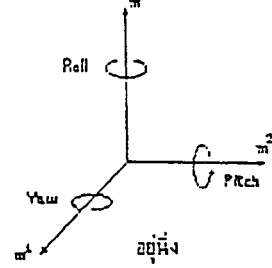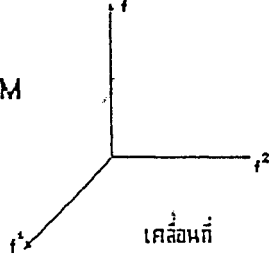

หมุน Pitch ตามด้วย Yaw

รูป 2.11 ระบบ YPR และ RPY


คำนิยาม 2.2 ข้อมือทรงกลม(Spherical Wrist) หุ่นยนต์จะมีข้อมือทรงกลมก็ต่อเมื่อแกนที่ใช้หมุน Tool ตัดที่จุดเดียวกัน

ข้อมือในรูป 2.9 เป็นตัวอย่างของข้อมือทรงกลม เพราะ 3 แกนที่ใช้หมุน(m^1, m^2, m^3) ตัดที่จุดเดียวกัน ถึงแม้หุ่นยนต์จะมีแกนน้อยกว่า 3 แกนที่ใช้หมุน Tool ก็ยังถือว่าเป็นข้อมือทรงกลม แต่ก็จะมีข้อจำกัดในการหมุน ไม่ได้เป็นทรงกลมที่สมบูรณ์ หุ่นยนต์-อุตสาหกรรม ส่วนใหญ่จะถูกออกแบบให้มีข้อมือแบบทรงกลมนี้

3.5 ความสามารถในการซ้ำตำแหน่งเดิม,ความละเอียดและความแม่นยำ (Repeatability, Precision and Accuracy)

Repeatability เป็นลักษณะที่สำคัญอีกประการหนึ่ง กล่าวคือเป็นการวัดความสามารถของหุ่นยนต์ ในการวางตำแหน่งของปลายอุปกรณ์ในตำแหน่งเดียวกันซ้ำหลายๆครั้ง เนื่องจากสาเหตุต่างๆเช่น Backlash ในเฟืองและความยืดหยุ่น(Flexibility) ของส่วนต่างๆซึ่งมักทำให้เกิดความผิดพลาดใน Repeatability

Precision ความละเอียด เป็นการวัดระยะห่าง(Resolution) ระหว่างตำแหน่งต่างๆในขอบเขตการทำงานที่สามารถจะกำหนดให้เครื่องมือเคลื่อนที่ไปได้ เช่น ถ้าปลายเครื่องมืออยู่ที่ตำแหน่ง A ในรูป 2.12 ตำแหน่งต่อไปที่ใกล้ที่สุดที่สามารถเคลื่อนที่ไปอยู่ได้ คือ B ดังนั้นความละเอียดคือ ระยะห่างระหว่างจุด A และ B

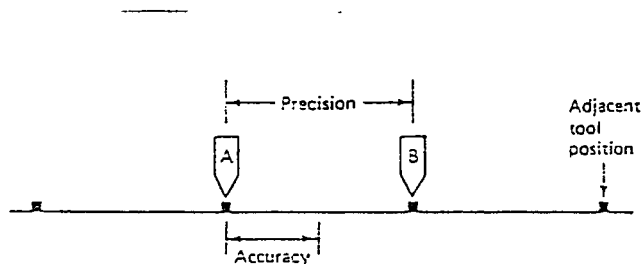

รูป 2.12 ตำแหน่ง Tool ที่อยู่ติดกัน


เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

โดยทั่วไปในระนาบ 3 มิติ ปลายเครื่องมือของแขนกลอาจจะถูกกำหนดให้อยู่ในตำแหน่งใดก็ได้โดยใช้ตารางกริด 3 มิติของจุดที่อยู่ในขอบเขตการทำงาน ตามปกติแล้วกริดเหล่านี้มีรูปแบบไม่คงที่ ความละเอียดรวมของหุ่นยนต์คือ ระยะห่างที่มากที่สุดระหว่างจุดที่อยู่ข้างเคียงกันในกริด ตัวอย่างเช่น จุดกริดของหุ่นยนต์พิกัดคาร์ทีเซียน จะมีจุดข้างเคียงเพียง 8 จุดในระนาบแนวนอนบวกกับ 9 จุดกริดข้างเคียงในระนาบบน และอีก 9 จุดในระนาบข้างได้ ข้อดีข้อหนึ่งของหุ่นยนต์ชนิดนี้คือ ความละเอียดมีค่าคงที่ตลอดขอบเขตการทำงาน สภาวะของแกนใดๆไม่มีผลต่อความละเอียดของแกนอื่นๆส่วนกรณีหุ่นยนต์ชนิดอื่นแสดงไว้ในตาราง 2.7 โดยแบ่งความละเอียดรวมเป็น 2 ส่วน คือ ในแนวตั้ง กับ แนวนอน

ตาราง 2.7 ความละเอียดในแนวนอนและแนวตั้ง

| แกน | ชนิด | หน้าที่ |
|--------------|-------------------|--------------------|
| ชนิดหุ่นยนต์ | ความละเอียดแนวนอน | ความละเอียดแนวตั้ง |
| คาร์ทีเซียน | คงที่ | คงที่ |
| ทรงกระบอก | ลดลงตามแนวรัศมี | คงที่ |
| ทรงกลม | ลดลงตามแนวรัศมี | ลดลงตามแนวรัศมี |
| SCARA | เปลี่ยนแปลง | คงที่ |
| ข้อต่อหมุน | เปลี่ยนแปลง | เปลี่ยนแปลง |

ในกรณีของ หุ่นยนต์พิกัดทรงกระบอก ความละเอียดแนวนอนมีค่ามากที่สุด บริเวณพื้นผิวด้านในของขอบเขตการทำงาน และน้อยที่สุดบริเวณพื้นผิวกายนอก เนื่องจากความยาวส่วนโค้งที่เกิดจากหมุนข้อต่อฐานไป จะเป็นสัดส่วนโดยตรงกับรัศมี r ดังแสดงในรูป 2.13 จะเห็นได้ว่า กริดในแนวนอนไม่ใช่สี่เหลี่ยมมุมฉาก และกริดที่อยู่ใกล้ผิวนอกจะมีขนาดใหญ่กว่ากริดที่อยู่ใกล้ผิวในของขอบเขตการทำงาน

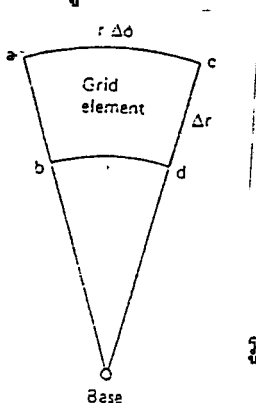

รูป 2.13 ความละเอียดแนวนอนของหุ่นยนต์ทรงกระบอก

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ความละเอียดเชิงรัศมี คือ Δr ส่วนความละเอียดเชิงมุมที่หมุนรอบฐานจะแสดงอยู่ในเทอมของความยาวส่วนโค้ง $r\Delta\phi$ โดยมีค่ามากที่สุดเป็น $R\Delta\phi$ เมื่อ R คือระยะที่เชื่อมถึงในแนวนอนของหุ่นยนต์(Horizontal Reach) ดังนั้น ความละเอียดแนวนอนรวมในกรณีนี้ประมาณได้เป็น

$$\Delta h \approx [(\Delta r)^2 + (R\Delta\phi)^2]^{1/2} \quad (2.1-3-1)$$

ถ้าสมมุติ $\Delta\phi$ และ Δr มีค่าเล็กน้อย มุม θ ในรูป 2.13 จะประมาณได้ $\pi/2$ และถ้า Δz แทนความละเอียดแนวตั้งของหุ่นที่กัททรงกระบอก ดังนั้นความละเอียดรวมทั้งหมดของหุ่นยนต์คือ


$$\Delta P \approx [(\Delta r)^2 + (R\Delta\phi)^2 + (\Delta z)^2]^{1/2} \quad (2.1-3-2)$$

หุ่นยนต์พิกัดทรงกลม จะมีความละเอียดแนวนอนและแนวตั้งมากที่สุดบริเวณผิวด้านใน และน้อยที่สุดบริเวณผิวด้านนอกของขอบเขตการทำงาน หุ่นยนต์ SCARA ความละเอียดแนวนอนจะมีค่าเปลี่ยนแปลง ความละเอียดแนวตั้งจะคงที่ ส่วนหุ่นยนต์ข้อต่อหมุน(Articulated Robot) ความละเอียดทั้งแนวนอนและแนวตั้งจะมีค่าไม่คงที่


อีกวิธีหนึ่งในการระบุความละเอียดก็คือระบุให้อยู่ในรูปของแต่ละข้อต่อ วิธีนี้จะวิเคราะห์ได้ง่ายกว่า แต่ก็นำไปใช้ประโยชน์ได้น้อยกว่าด้วย ความละเอียดหรือระยะห่าง (Resolution) ของแต่ละข้อต่อขึ้นอยู่กับระบบขับเคลื่อน, เช่นเซอร์โวขับเคลื่อนและกลไกส่งกำลัง รวมไปถึงเฟือง, สายพาน ตัวอย่างเช่น สัญญาณตำแหน่งถูกสร้างขึ้นภายในคอมพิวเตอร์ควบคุมแล้วส่งไปยังระบบควบคุมตำแหน่งย้อนกลับแบบอนาลอกภายนอก โดยผ่านตัวแปลงสัญญาณดิจิตอลเป็นอนาลอกขนาด n-bit (DAC) ถ้าเฟลาเคลื่อนที่อยู่ในช่วง ϕ_{min} ถึง ϕ_{max} ดังนั้นความละเอียดของเฟลา $\Delta\phi_{DAC}$ กรณีนี้เป็น

$$\Delta\phi_{DAC} = (\phi_{max} - \phi_{min}) / 2^n \quad \text{degree per count}$$


ความแม่นยำของแกนกลเป็นการวัดความสามารถในการวางปลายอุปกรณ์ให้ตรงกับตำแหน่งที่ได้กำหนดไว้ภายในขอบเขตการทำงาน ความแม่นยำนี้วิเคราะห์ได้ยากกว่าความละเอียด ขึ้นอยู่กับหลายสาเหตุเช่น Backlash ของเฟือง การเสียรูปร่างอย่างยืดหยุ่น(Elastic Deformation) ของ Link อันเนื่องมาจากการรับโหลด เมื่อหุ่นยนต์ทำงานเป็นระยะเวลาานานๆ ก็เกิดความคลาดเคลื่อนสะสมเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ จึงควรปรับรักษาความแม่นยำเป็นระยะๆ โดยการรีเซ็ตไปที่ตำแหน่งฮาร์ดโฮมมาตรฐานที่ใช้ลิมิตสวิตช์เป็นเซ็นเซอร์

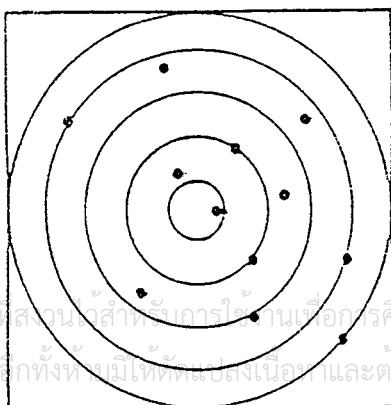

POOR ACCURACY

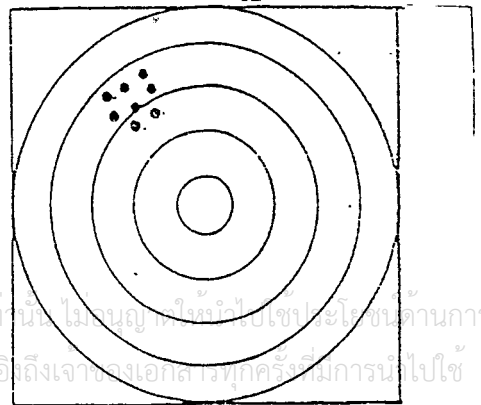

POOR ACCURACY

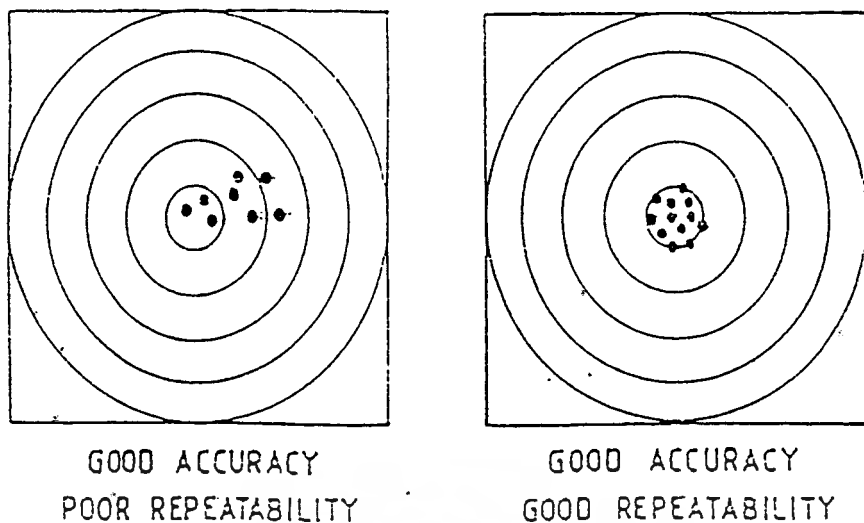

รูป 2.14 เปรียบเทียบ Accuracy และ Repeatability

ถึงแขนกลจะมีความแม่นยำน้อยกว่าเครื่องจักรอัตโนมัติที่ใช้เฉพาะงาน แต่มันก็มีความยืดหยุ่นในการใช้งานมากกว่า ในทางปฏิบัติมักจะมีการใช้เซนเซอร์ติดตามอยู่ที่ภายนอกเพื่อชดเชยความไม่แน่นอนของสภาพแวดล้อมและหาตำแหน่งที่แท้จริงของแขนกล

3.6 สภาพแวดล้อมในการทำงาน (Operating Environment)

สภาพแวดล้อมในการทำงานขึ้นอยู่กับลักษณะของงานที่ทำ หุ่นยนต์ส่วนใหญ่จะถูกนำไปใช้งานในสถานที่ที่อันตรายหรือเป็นพิษต่อสุขภาพ เช่น การขนถ่ายวัสดุที่มีรังสี การพ่นสี การเชื่อมและบรรจุ และการเทเตาหลอม ในงานเช่นนี้หุ่นยนต์จะถูกออกแบบให้ทำงานที่อุณหภูมิสูงและสกปรก ในกรณีของการพ่นสี แขนกลอาจจะมีที่หุ้มเพื่อป้องกันละอองสีมาจับติดบริเวณข้อต่อ

สภาพแวดล้อมที่เป็นพิเศษอีกกรณีคือ หุ่นยนต์ที่ต้องการความสะอาดมาก เช่น ในอุตสาหกรรมผลิตเซมิคอนดักเตอร์ ใช้เคลื่อนย้ายวัสดุพิเศษ เช่น Silicon Wafers และ Photomasks เป็นต้น สภาพแวดล้อมในการทำงานนี้ต้องมีการควบคุมอุณหภูมิ, ความชื้นและการถ่ายเทอากาศอย่างระมัดระวัง หุ่นยนต์ที่ใช้จึงต้องออกแบบให้มีความสะอาดมากๆ เพื่อป้องกันไม่ให้ชิ้นงานสกปรก หุ่นยนต์บางชนิดอาจจะมีตัวดูดอนุภาคที่หลุดมาจากการเสียดสีของผิวสัมผัส เป็นต้น

3. Visual BASIC for Windows (VB/Win)

3.1 การสร้างกราฟฟิก

เมื่อเราพูดถึงระบบปฏิบัติการวินโดวส์สิ่งหนึ่งที่ลืมเสียมิได้ ก็คือคำว่า กราฟฟิก (Graphic) เพราะถ้าหากไม่ใช่ความต้องการสภาพแวดล้อมการทำงานที่เป็นกราฟฟิกแล้วละก็ ระบบปฏิบัติการวินโดวส์ ก็คงจะไม่เป็นที่แพร่หลาย และได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในปัจจุบัน ดังนั้นเมื่อศึกษาเรียนรู้ VB/Win ซึ่งเป็นเครื่องมือ สำหรับช่วยในการพัฒนางานที่สามารถรับภายใต้เอนไวรอนเมนท์ของวินโดวส์ได้แล้ว ถ้าไม่กล่าวถึงการสร้างกราฟฟิกก็แสดงว่า เรายังไม่ได้นำความสามารถอันโดดเด่นของ VB/Win มาใช้อย่างจริงจัง ทั้งนี้เนื่องจาก VB/Win ประกอบด้วยเครื่องมือต่าง ๆ มากมาย ที่ทำให้การสร้างสรรคงานกราฟฟิกสามารถกระทำได้ง่ายและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น

สำหรับคอนโทรลกราฟฟิกของ VB/Win ประกอบด้วย picture box, image, line และ shape โดยที่ 2 คอนโทรลแรก จะเป็นคอนโทรลที่สามารถใช้แสดงผลไฟล์กราฟฟิก หรือ อิมเมจที่มีนามสกุล .bmp, .wmf, .ico หรือ .dib ได้ และนอกจากนี้ ยังสามารถวาดกราฟฟิกใด ๆ โดยการใช้คำสั่งเกี่ยวกับกราฟฟิกลงในคอนโทรลเหล่านี้ได้ ส่วน 2 คอนโทรลสุดท้าย เป็นคอนโทรลที่มีเฉพาะคุณสมบัติเพื่อกำหนดลักษณะการแสดงผลเท่านั้น โดยจะไม่มีเหตุการณ์สำหรับตอบสนองต่อการกระทำหรือวิธีสำหรับควบคุมการทำงานของคอนโทรลเหล่านี้ได้ โดยปกติเราจะใช้คอนโทรล line และ shape ในการวาดรูปเส้นตรง และรูปทรงเรขาคณิต เช่น สีเหลี่ยม วงกลม วงรีรูปไข่ หรือ สีเหลี่ยมปลายมน เป็นต้น ลงในฟอร์มเพื่อเป็นการตกแต่งหน้าตาของฟอร์มให้ดูดีขึ้นเท่านั้น

สำหรับกราฟฟิกที่นำมาใช้ใน Project นี้ นั้น ใช้คอนโทรลกราฟฟิกประเภท picture box และ image ดังนั้นจะขออธิบายถึง 2 หัวข้อนี้เท่านั้น

1. คอนโทรล image

คอนโทรล image เป็นคอนโทรลช่วยในการแสดงผลกราฟฟิกหรือไฟล์กราฟฟิกต่าง ๆ เช่นเดียวกับคอนโทรล picture box แต่คอนโทรล image จะสามารถทำงานหรือวาดกราฟฟิกภายในคอนโทรลได้รวดเร็วกว่า และที่สำคัญมีการใช้ทรัพยากรของระบบน้อยกว่าอีกด้วย แต่เนื่องจากคอนโทรล image ใช้ทรัพยากรค่อนข้างน้อย ดังนั้นจึงสนับสนุนคุณสมบัติ เหตุการณ์ และ วิธีน้อยกว่า คอนโทรล picture box ในการเลือกใช้คอนโทรลทั้งสอง ต้องคำนึงถึงความต้องการที่จะให้คอนโทรลตอบสนองต่อผู้ใช้ และพิจารณาถึงความสามารถของคอนโทรลเหมาะสมกับงานหรือไม่ ทั้งนี้เพื่อให้สามารถเลือกใช้คอนโทรลได้อย่างเหมาะสม เพราะจะทำให้ประหยัดทรัพยากรของระบบ และช่วยให้แอปพลิเคชันสามารถทำงานได้รวดเร็วขึ้น ซึ่งโดยส่วนใหญ่มักจะนำคอนโทรล image มาใช้ในการสร้าง ไอคอนในทูลบาร์หรือทูลบ็อกซ์ ทั้งนี้เนื่อง

3. Visual BASIC for Windows (VB/Win)

3.1 การสร้างกราฟฟิก

เมื่อเราพูดถึงระบบปฏิบัติการวินโดวส์สิ่งหนึ่งที่ลืมเสียมิได้ ก็คือคำว่า กราฟฟิก (Graphic) เพราะถ้าหากไม่ใช่ความต้องการสภาพแวดล้อมการทำงานที่เป็นกราฟฟิกแล้วละก็ ระบบปฏิบัติการวินโดวส์ ก็คงจะไม่เป็นที่แพร่หลาย และได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในปัจจุบัน ดังนั้นเมื่อศึกษาเรียนรู้ VB/Win ซึ่งเป็นเครื่องมือ สำหรับช่วยในการพัฒนางานที่สามารถรับภายใต้เอนไวรอนเมนท์ของวินโดวส์ได้แล้ว ถ้าไม่กล่าวถึงการสร้างกราฟฟิกก็แสดงว่า เรายังไม่ได้นำความสามารถอันโดดเด่นของ VB/Win มาใช้อย่างจริงจัง ทั้งนี้เนื่องจาก VB/Win ประกอบด้วยเครื่องมือต่าง ๆ มากมาย ที่ทำให้การสร้างสรรคงานกราฟฟิกสามารถกระทำได้ง่ายและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น

สำหรับคอนโทรลกราฟฟิกของ VB/Win ประกอบด้วย picture box, image, line และ shape โดยที่ 2 คอนโทรลแรก จะเป็นคอนโทรลที่สามารถใช้แสดงผลไฟล์กราฟฟิก หรือ อิมเมจที่มีนามสกุล .bmp, .wmf, .ico หรือ .dib ได้ และนอกจากนี้ ยังสามารถวาดกราฟฟิกใด ๆ โดยการใส่คำสั่งเกี่ยวกับกราฟฟิกลงในคอนโทรลเหล่านี้ได้ ส่วน 2 คอนโทรลสุดท้าย เป็นคอนโทรลที่มีเฉพาะคุณสมบัติเพื่อกำหนดลักษณะการแสดงผลเท่านั้น โดยจะไม่มีเหตุการณ์สำหรับตอบสนองต่อการกระทำหรือวิธีสำหรับควบคุมการทำงานของคอนโทรลเหล่านี้ได้ โดยปกติเราจะใช้คอนโทรล line และ shape ในการวาดรูปเส้นตรง และรูปทรงเรขาคณิต เช่น สีเหลี่ยม วงกลม วงรีรูปไข่ หรือ สีเหลี่ยมปลายมน เป็นต้น ลงในฟอร์มเพื่อเป็นการตกแต่งหน้าตาของฟอร์มให้ดูดีขึ้นเท่านั้น

สำหรับกราฟฟิกที่นำมาใช้ใน Project นั้นๆ ใช้คอนโทรลกราฟฟิกประเภท picture box และ image ดังนั้นจะขออธิบายถึง 2 หัวข้อนี้เท่านั้น

1. คอนโทรล image

คอนโทรล image เป็นคอนโทรลช่วยในการแสดงผลกราฟฟิกหรือไฟล์กราฟฟิกต่างๆ เช่นเดียวกับคอนโทรล picture box แต่คอนโทรล image จะสามารถทำงานหรือวาดกราฟฟิกภายในคอนโทรลได้รวดเร็วกว่า และที่สำคัญมีการใช้ทรัพยากรของระบบน้อยกว่าอีกด้วย แต่เนื่องจากคอนโทรล image ใช้ทรัพยากรค่อนข้างน้อย ดังนั้นจึงสนับสนุนคุณสมบัติ เหตุการณ์ และ วิธีน้อยกว่า คอนโทรล picture box ในการเลือกใช้คอนโทรลทั้งสอง ต้องคำนึงถึงความต้องการที่จะให้คอนโทรลตอบสนองต่อผู้ใช้ และพิจารณาถึงความสามารถของคอนโทรลเหมาะสมกับงานหรือไม่ ทั้งนี้เพื่อให้สามารถเลือกใช้คอนโทรลได้อย่างเหมาะสม เพราะจะทำให้ประหยัดทรัพยากรของระบบ และช่วยให้แอปพลิเคชันสามารถทำงานได้รวดเร็วขึ้น ซึ่งโดยส่วนใหญ่มักจะนำคอนโทรล image มาใช้ในการสร้าง ไอคอนในทูลบาร์หรือทูลบ็อกซ์ ทั้งนี้เนื่อง

จากลักษณะการใช้งานไอคอนเหล่านี้ไม่ซับซ้อนและคอนโทรล image ก็มีเหตุการณ์ต่างๆ ที่เพียงพอสำหรับการตอบสนองต่อการกระทำของผู้ใช้ เช่น Click, MouseDown, MouseMove, MouseUp เป็นต้น แต่เนื่องจากคอนโทรล image ไม่มีคุณสมบัติการเป็นตัวบรรจุ (container) ดังนั้นคอนโทรลอื่นๆ ที่วางอยู่ภายใน image จึงไม่มีคุณสมบัติการรวมกลุ่ม (group)

สำหรับคุณสมบัติของ image มีดังต่อไปนี้

BorderStyle

รายงานหรือกำหนดการแสดงผลเส้นขอบคอนโทรล image

รูปแบบการใช้งาน

`object.BorderStyle = [value]`

value หมายถึง นิพจน์เลขจำนวนเต็ม integer ที่กำหนดการแสดงผลเส้นขอบ ดังนี้

0 ไม่แสดงผลเส้นขอบ (default)

1 แสดงผลเส้นขอบเป็นเส้นทึบ

DragIcon และ DragMode

คุณสมบัติ DragIcon สำหรับกำหนดไอคอนของคอนโทรลเมื่อเกิดเหตุการณ์ลากเมาส์ (drag)

ส่วนคุณสมบัติ DragMode จะใช้ในการกำหนดโหมดการลากเมาส์

รูปแบบการใช้งาน

`object.DragIcon [=icon]`

`object.DragMode [=mode]`

Enabled

รายงานหรือกำหนดให้คอนโทรล image สามารถมีหรือไม่มี การตอบสนองต่อเหตุการณ์ ที่ถูกทำให้เกิดขึ้นโดยผู้ใช้ เช่น Click เป็นต้น

รูปแบบการใช้งาน

`object.Enabled[=boolean]`

Height, Width, Left และ Top

รายงานหรือกำหนดขนาดความกว้าง (Width), ความสูง (Height) และตำแหน่งการวางคอนโทรล (Left, Top) ลงในตัวบรรจุ

รูปแบบการใช้งาน

`object.Height[=value]`

`object.Width[=value]`

`object.Left[=x]`

`object.Top[=y]`

Index

กำหนดคอนโทรล image ที่มีชื่อเดียวกันภายในฟอร์มเดียวกันของโปรเจกต์ ให้เป็นคอนโทรลแบบ อะเรีย ซึ่งจะมีลักษณะการใช้งาน เหมือนกับอะเรียโดยทั่วไป ของ VB/Win

รูปแบบการใช้งาน

```
object.[(integer)].Index
```

MouseIcon

กำหนดไอคอนของเมาส์สำหรับใช้แสดงผล เมื่อพอยน์เตอร์ของเมาส์อยู่ภายในพื้นที่ของคอนโทรล image

รูปแบบการใช้งาน

```
object.MouseIcon = LoadPicture(pathname)
```

```
object.MouseIcon = picture
```

MousePointer

กำหนดไอคอนพอยน์เตอร์ของเมาส์ในขณะที่เมาส์อยู่ภายในขอบเขตของคอนโทรล image

รูปแบบการใช้งาน

```
object.MousePointer[=setting]
```

Name

กำหนดชื่อของคอนโทรล image เช่น image1 หรือ ToolBarGroup เป็นต้น สำหรับใช้ในการอ้างอิงโดยโค้ดในการเขียนโปรแกรม ซึ่งคุณสมบัตินี้ผู้อ่านกำหนดได้เฉพาะในขณะออกแบบเท่านั้น และไม่สามารถแก้ไขชื่อของคอนโทรลโดยอาศัยโค้ดในขณะรันแอฟพลิเคชัน เพราะจะทำให้เกิดข้อผิดพลาดทันที

Picture

รายงานหรือกำหนดกราฟฟิกหรือไฟล์กราฟฟิกที่จะแสดงผลภายในคอนโทรล image

รูปแบบการใช้งาน

```
object.Picture[=picture]
```


```
objrct.Picture = LoadPicture(pathname)
```

picture หมายถึง นิพจน์สตริงที่กำหนดไฟล์กราฟฟิก ซึ่งโดยปกติ picture จะถูกกำหนดให้เท่ากับสตริงว่าง

pathname หมายถึง เส้นทางของไฟล์กราฟฟิก

สำหรับการกำหนดไฟล์กราฟฟิกให้กับคุณสมบัติ Picture ในขณะออกแบบ ให้คลิกที่ปุ่มของคุณสมบัติ Picture ในหน้าต่างคุณสมบัติจะปรากฏไดอะล็อกบ็อกซ์ Open project ดังรูป 3.1

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

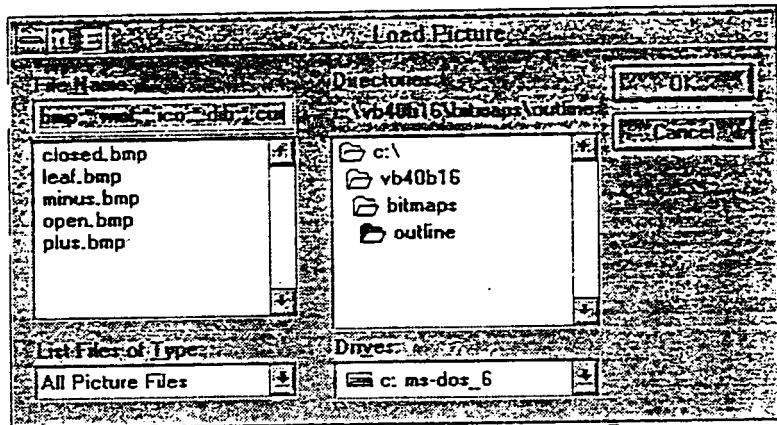

รูปที่ 3.1 แสดงไดอะล็อกบ็อกซ์ Open Picture

สำหรับการกำหนดไฟล์กราฟฟิกให้กับคุณสมบัติ Picture จะต้องเป็นไฟล์ ดังนี้

.bmp ไฟล์บิตแมพ (Bitmap)

.wmf ไฟล์ Windows metafile

.dib ไฟล์ Device Independent Bitmap

.ico ไฟล์ icon

.cur ไฟล์ไอคอนของเคอร์เซอร์ สนับสนุนเฉพาะ VBWin4.0 เท่านั้น

โดยที่ในขณะที่ออกแบบสามารถเปลี่ยนแปลงไฟล์กราฟฟิกที่จะกำหนดให้คุณสมบัติ

picture ได้โดยการใช้ฟังก์ชัน LoadPicture ดังโค้ดข้างล่าง

```
Image1.Picture = LoadPicture("c:\windows\256color.bmp")
```

```
Image1.Picture = LoadPicture()
```

ซึ่งโค้ดบรรทัดแรกกำหนดให้คุณสมบัติ Picture มีค่าเท่ากับไฟล์ 256color.bmp ในไดเรกทอรีของวินโดวส์ในไดรฟ์ C: นั่นก็หมายความว่า ให้คอนโทรล Image1 แสดงผลภาพกราฟฟิกของไฟล์ 256color.bmp ส่วนโค้ดบรรทัดล่างก็เป็นเทคนิคการลบภาพกราฟฟิกออกจากคอนโทรล Image1 สำหรับการกำหนดไฟล์กราฟฟิกให้กับคอนโทรล image ในขณะที่ออกแบบและขณะรันแอปพลิเคชันนั้นมีข้อแตกต่างกันอยู่ประการหนึ่งก็คือ ไฟล์กราฟฟิกที่ถูกกำหนดในขณะที่ออกแบบเมื่อผู้อ่านสร้างไฟล์ .EXE ไฟล์กราฟฟิกนั้นก็จะถูกรวมเข้าไปในไฟล์ .EXE ดังนั้นจะต้องมีไฟล์กราฟฟิกเหล่านี้เก็บเอาไว้ต่างหากด้วย และนอกจากคอนโทรล image จะใช้แสดงผลภาพกราฟฟิกจากไฟล์กราฟฟิกต่างๆ ได้แล้ว ผู้อ่านยังสามารถนำไฟล์ในคลิปบอร์ด (Clipboard) มาแสดงผลภายในคอนโทรล image ได้อีกด้วย โดยสามารถกระทำได้ 2 วิธี ดังนี้

1. ในขณะออกแบบ

ให้คัดลอก(copy) หรือตัด(cut) ภาพกราฟฟิกจากแอปพลิเคชันอื่น ๆ เช่น Paintbrush เพื่อนำภาพกราฟฟิกไปเก็บเอาไว้ในคลิปบอร์ด หลังจากนั้นก็ให้คลิก ที่คอนโทรล image ภายในฟอร์มแล้ว เลือกคำสั่ง Paste ในเมนู Edit ของ VBWin เพื่อปะภาพกราฟฟิกจากคลิปบอร์ดลง

ในคอนโทรล image แต่มีข้อสังเกตอยู่ประการหนึ่งตรงที่คุณสมบัติ Picture ของคอนโทรล image ในหน้าต่างคุณสมบัติก็ยังคงเท่ากับ None

2. ในขณะรันแอปพลิเคชัน

เราสามารถจำลองการทำงานของคำสั่ง Copy, Paste ของเมนู Edit ได้โดยการใช้วิธีของ SetData และ GetData ของคลิปบอร์ดตามลำดับ โดยในขณะรันแอปพลิเคชันเราสามารถปะภาพกราฟฟิกจากคลิปบอร์ดลงในคอนโทรล image ได้โดยการใช้โค้ด ดังนี้

```
Image1.Picture = Clipboard.GetData()
```

Stretch

รายงานหรือกำหนดให้กราฟฟิกมีขนาดเปลี่ยนแปลงตามขนาดของคอนโทรล image

รูปแบบการใช้งาน

```
object.Stretch[=boolean]
```

boolean หมายถึง นิพจน์เลขจำนวนเต็ม integer สำหรับกำหนดสถานะของการเปลี่ยนแปลงขนาดกราฟฟิก ดังนี้

True หมายถึง กำหนดให้กราฟฟิกเปลี่ยนขนาดให้พอดีกับขนาดของคอนโทรล image

False หมายถึง กำหนดให้ขนาดของคอนโทรล image เปลี่ยนขนาดให้พอดีกับขนาดของกราฟฟิก

ดังนั้นถ้าหากคุณสมบัติ Stretch มีค่าเท่ากับ False ไม่ว่าผู้อ่านจะเปลี่ยนแปลงคอนโทรล image ให้มีขนาดเท่าไรก็ตาม มันก็จะปรับขนาดของตัวเองให้พอดีกับขนาดของกราฟฟิกทันที

Tag

ใช้จัดเก็บข้อมูลพิเศษ โดยที่ข้อมูลที่ถูกจัดเก็บ ในคุณสมบัตินี้จะไม่มีผลใดๆต่อคอนโทรล image ซึ่งโดยทั่วไปเราจะใช้เป็น ที่จัดเก็บข้อมูลชั่วคราวของคอนโทรลเพื่อใช้แสดงผล หรือทำการบางอย่างโดยโค้ดที่เรากำหนด

รูปแบบการใช้งาน

```
object.Tag [=expression]
```

Visible

รายงานหรือกำหนดให้คอนโทรล image สามารถมองเห็นหรือถูกซ่อนในขณะรันแอปพลิเคชัน

รูปแบบการใช้งาน

```
object.Visible [=boolean]
```

ส่วนเหตุการณ์ที่สามารถเกิดขึ้นได้กับคอนโทรล image มีดังต่อไปนี้

Click

เกิดเมื่อผู้ใช้ คลิกเมาส์ภายในคอนโทรล image

รูปแบบของโพธิ์เตอร์เหตุการณ์

Sub control_Click([index As Integer])

DbClick

เกิดเมื่อผู้ใช้ดับเบิลคลิกเมาส์ภายในคอนโทรล image

รูปแบบของโพธิ์เตอร์เหตุการณ์

sub control_DbClick([index As integer])

DragDrop

เกิดขึ้นเมื่อผู้ใช้มีการลากแล้ววาง (drag-drop)

รูปแบบของโพธิ์เตอร์เหตุการณ์

Sub control_DragDrop([index As Integer,] source As control,x As Single,y As Single)

DragOver

เกิดขึ้นเมื่อผู้ใช้มีการลากเมาส์เนื่องจากขบวนการลากแล้ววางบนคอนโทรลซึ่งภายในโพธิ์เตอร์เหตุการณ์นี้จะทำให้ผู้อ่านสามารถทราบถึงสถานะของการลากแล้ววางของคอนโทรลที่เมาส์ลากผ่านได้ทันที

รูปแบบของโพธิ์เตอร์เหตุการณ์

Sub control_DragOver([index As Integer,]source As control,x As Single,y As Single ,state As Integer)

mousedown,mouseup และ mousemove

เหตุการณ์ mousedown เกิดขึ้นเมื่อผู้ใช้มีการกดปุ่มของเมาส์และเมื่อผู้ใช้ปล่อยปุ่มของเมาส์ก็จะเกิดเหตุการณ์ mouseup ส่วนเหตุการณ์ mousemove จะเกิดขึ้นเมื่อผู้ใช้มีการเลื่อนพอยน์เตอร์ของเมาส์ภายในคอนโทรล image

รูปแบบของโพธิ์เตอร์เหตุการณ์

Sub control_mousedown([index As Integer,]button As Integer,shift As Integer,x As Single,y As Single)

Sub control_mouseup([index As Integer,]button As Integer,shift As Integer,x As Single,y As Single)

Sub control_mousemove([index As Integer,]button As Integer,shift As Integer,x As Single,y As Single)

สำหรับวิธีที่สามารถให้ความคุมการแสดงผลของคอนโทรล image มีดังต่อไปนี้

Drag

กำหนดวิธีการลากเมาส์ของคอนโทรล ซึ่งวิธีนี้จะถูกใช้เมื่อเรากำหนดให้คุณสมบัติ DragMode ของคอนโทรลมีค่าเท่ากับ 0 หรือการลากอยู่ในโหมด manual แต่อย่างไรก็ดีถ้าหากว่าคุณสมบัติ DragMode ของคอนโทรลมีค่าเท่ากับ 1 หรือการลากอยู่ในโหมด automatic ก็ยังคงสามารถใช้วิธี Drag ควบคุมขั้นตอนการลากเมาส์ได้เช่นกัน

รูปแบบการใช้วิธี

object.Drag action

move

เคลื่อนย้ายตำแหน่งหรือปรับเปลี่ยนขนาดของคอนโทรล image

รูปแบบการใช้วิธี

object.move left[,top[,width[,height]]]

Refresh

กำหนดให้มีการปรับปรุงการแสดงผลกราฟฟิกของคอนโทรล image ให้ทันสมัยทันที

รูปแบบการใช้วิธี

object.Refresh

ZOrder

กำหนดลำดับการแสดงผลของคอนโทรลในแนวแกน Z(ทิศทางพุ่งออกจากระนาบจอภาพ)


รูปแบบการใช้วิธี

object.ZOrder(position)

2. คอนโทรล Picture box

คอนโทรล Picture box เป็นคอนโทรลที่ใช้แสดงผลกราฟฟิกและภาพกราฟฟิกจากไฟล์ได้เช่นเดียวกับคอนโทรล image แต่คอนโทรล Picture box เป็นคอนโทรลที่มีความสามารถเหนือกว่าในหลายๆด้านเช่นการใช้เป็นตัวบรรจุ(container การแสดงผลข้อความแบบกราฟฟิก DDE การวาดกราฟฟิกด้วยฟังก์ชันด้านกราฟฟิก ฯลฯ ด้วยความสามารถที่เหนือกว่าหลายๆด้านจึงทำให้คอนโทรล Picture box มีการใช้ทรัพยากรระบบมากกว่า และใช้เวลาในการประมวลผลเพื่อแสดงผลข้อมูลมากกว่าด้วย ดังนั้นการทำคอนโทรล Picture box ไปใช้งานในแอปพลิเคชันก็ควรที่จะเลือกนำไปใช้ในส่วนของจำเป็นจริงๆ และคอนโทรล image ไม่สามารถรองรับความต้องการนั้นๆทั้งนี้เพื่อให้แอปพลิเคชันที่ได้สามารถทำงานได้รวดเร็วยิ่งขึ้น สำหรับในขณะออกแบบสามารถเลือกคอนโทรลนี้เพื่อมาวางลงบนฟอร์มได้โดยคลิกที่ไอคอน Picture box ในทูลบ็อกซ์ แล้วนำมาลากลงบน ฟอร์มดังตัวอย่างในรูป 3.2

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

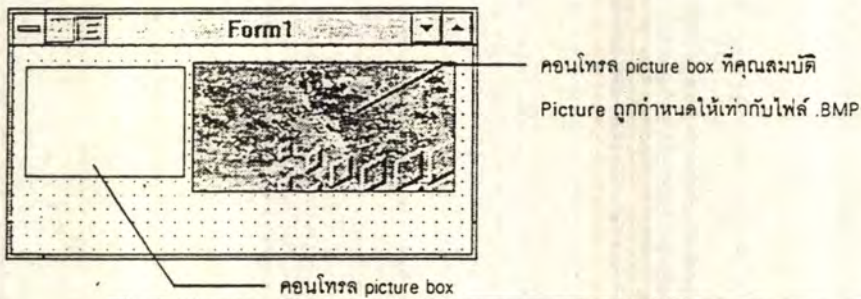

รูป 3.2 แสดงคอนโทรล picture box ในขณะออกแบบ
สำหรับคุณสมบัตินี้ของคอนโทรล Picture box มีดังต่อไปนี้

Align

รายงานหรือกำหนดตำแหน่งและการปรับขนาดอัตโนมัติของ Picture box บนฟอร์ม

รูปแบบการใช้งาน

`object.Align [=number]`

number หมายถึง นิพจน์เลขจำนวนเต็ม integer ที่กำหนดรายละเอียดของ Picture box ดังนี้

| ค่าตัวเลข | รายละเอียด |
|-----------|---|
| 0 | หมายถึงให้ขนาดเป็นไปตามที่ออกแบบหรือกำหนดโดยโค้ดในขณะรันแอปพลิเคชันซึ่งได้ถูกกำหนดให้เป็นค่าปกติในขณะออกแบบ |
| 1 | หมายถึง ให้วางชิดขอบบนของฟอร์มและปรับขนาดความกว้างอัตโนมัติตามขนาดความกว้าง(scale width)ของฟอร์ม |
| 2 | หมายถึงให้วางชิดขอบล่างของฟอร์ม ปรับขนาดความกว้างอัตโนมัติตามขนาดความกว้าง(scale width)ของฟอร์ม |
| -3 | หมายถึงให้วางชิดขอบซ้ายของฟอร์มและปรับขนาดความสูงอัตโนมัติตามขนาดความสูง(scale height)ของฟอร์ม |
| 4 | หมายถึงให้วางชิดขอบขวาของฟอร์มและปรับขนาดความสูงอัตโนมัติตามขนาดความสูง(scale height)ของฟอร์ม |

ซึ่งโดยปกติในการใช้งาน Picture box สำหรับงานด้านกราฟฟิกต่างๆมักจะกำหนดให้คุณสมบัติ Align มีค่าเท่ากับ 0 และจะปรับเปลี่ยนขนาดของ Picture box โดยโค้ดในขณะรันแอปพลิเคชัน แต่ในบางสถานการณ์อาจจะประยุกต์ Picture box ไปใช้ในงานด้านการรวมกลุ่มคอนโทรลอื่น ๆ ก็ได้เช่น ใช้สร้างแถบเครื่องมือ(tool bar)หรือแถบบอกสถานะ(status bar) เป็นต้น ซึ่งในกรณีเฉพาะอย่างนี้ถ้าหากกำหนดให้คุณสมบัติ align มีค่าเท่ากับ 1 และ 2 ตาม

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ลำดับ ก็จะทำให้ Picture box วางชิดขอบบนและขอบล่างของฟอร์มตามลำดับ โดยที่ Picture box จะทำการปรับขนาดความกว้างให้พอดีกับความกว้างของฟอร์มโดยอัตโนมัติ ซึ่งจะทำให้ลดภาระการเขียนโค้ดลงได้มาก

AutoRedraw

รายงานหรือกำหนดการแสดงผลโดยวิธีกราฟฟิกของคอนโทรล Picture box ซึ่งจะมีผลต่อการวาดพื้นที่ของคอนโทรล Picture box ใหม่อีกครั้ง ในกรณีที่คอนโทรล Picture box มีการเปลี่ยนแปลงขนาดหรือคอนโทรล Picture box ถูกซ้อนโดยคอนโทรลหรือฟอร์มอื่นๆ

รูปแบบการใช้งาน

`object.AutoRedraw[=boolean]`

`boolean = true` หมายถึง กำหนดให้ VB/Win ทำการวาดกราฟฟิกต่างๆของคอนโทรล Picture box ใหม่อีกครั้ง โดยอัตโนมัติทุกครั้งที่คอนโทรลมีการเปลี่ยนแปลงขนาดหรือถูกซ้อนโดยฟอร์มหรือหน้าต่างอื่นๆ ซึ่งกราฟฟิกและข้อความต่างๆที่วาดลงในคอนโทรล Picture box ก็จะถูกจัดเก็บลงในหน่วยความจำแบบ `image` ดังนั้นในการวาดคอนโทรล Picture box ใหม่อีกครั้ง VB/Win ก็จะใช้ `image` ที่จัดเก็บในหน่วยความจำนี้มาใช้

`= false` หมายถึง กำหนดให้ขบวนการวาดคอนโทรล Picture box ใหม่อีกครั้งโดยอัตโนมัติถูกยกเลิก ดังนั้นในการวาดคอนโทรล Picture box ก็ต้องใช้เหตุการณ์ `Paint` ซึ่งโดยปกติ VB/Win จะกำหนดให้คุณสมบัตินี้มีค่าเป็น `false`

AutoSize

รายงานหรือกำหนดการปรับขนาดของคอนโทรล Picture box เพื่อให้สามารถแสดงกราฟฟิกได้ทั้งหมด

รูปแบบการใช้งาน

`object.AutoSize[=boolean]`

`boolean = true` หมายถึง กำหนดให้คอนโทรลมีการปรับขนาดให้สามารถแสดงผล กราฟฟิกได้หมดโดยอัตโนมัติ

`= false` หมายถึง กำหนดให้คอนโทรลไม่ต้องปรับขนาดตามกราฟฟิก โดย ถ้าหากขนาดของกราฟฟิกใหญ่กว่าขนาดของคอนโทรล Picture box ส่วนกราฟฟิกที่เกินก็จะถูกตัดทิ้ง (ค่าปกติ)

BackColor และ ForeColor

รายงานหรือกำหนดสีพื้น (BackColor) และ สีตัวอักษร (ForeColor) ของข้อความใน คอนโทรล picture box

รูปแบบการใช้งาน

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

object.BackColor[=color]

object.ForeColor[=color]

BorderStyle

รายงานหรือกำหนดการแสดงผลเส้นขอบของคอนโทรล picture box

รูปแบบการใช้งาน

object.BorderStyle = [value]

value หมายถึง นิพจน์เลขจำนวนเต็ม integer ที่กำหนดการแสดงผลเส้นขอบ ดังนี้

0 ไม่แสดงผลเส้นขอบ

1 แสดงผลเส้นขอบเป็นเส้นทึบ ซึ่งเป็นค่าปกติของคอนโทรล picture box

ClipControls

รายงานหรือกำหนดวิธีทางกราฟฟิกที่ใช้ในการเหตุการณ์ Paint โดยจะกำหนดให้ทำการวาดกราฟฟิกใหม่พื้นที่ทั้งหมด หรือเฉพาะบริเวณที่ถูกทับ หรือยื่นออกนอกขอบเขตแสดงผลเท่านั้น ซึ่งสามารถแก้ไขค่าของคุณสมบัตินี้ได้เฉพาะในขณะที่ออกแบบเท่านั้น

รูปแบบการใช้งาน

object.ClipControls

True หมายถึง กำหนดให้วิธีทางกราฟฟิกที่ใช้ในการเหตุการณ์ Paint ทำการวาดกราฟฟิกใหม่พื้นที่ทั้งหมด ซึ่ง VB/Win จะกำหนดให้เป็นค่าปกติ

False หมายถึง กำหนดให้วิธีทางกราฟฟิกที่ใช้ในการเหตุการณ์ Paint ทำการวาดกราฟฟิกใหม่เฉพาะบริเวณที่ถูกทับหรือยื่นออกนอกขอบเขตแสดงผลเท่านั้น

สำหรับ picture box ที่คุณสมบัติ ClipControls มีค่าเท่ากับ False จะสามารถทำการวาดกราฟฟิกได้เร็วกว่า เพราะไม่จำเป็นต้องประมวลผลขอบวนการตัดขอบ สำหรับขอบวนการตัดขอบ (clipping) นี้ เป็นขอบวนการที่วินโดว์ใช้ในการกำหนดของหน้าต่าง ซึ่งวินโดว์จะนำไปใช้ในการวาดหน้าต่างใหม่อีกครั้งเมื่อเหตุการณ์ Paint ถูกเรียก สำหรับ VB/Win เหตุการณ์ Paint ของฟอร์มจะถูกเรียกก็ต่อเมื่อฟอร์มนั้น ๆ ถูกซ้อนทับโดยฟอร์มอื่น ๆ หรือฟอร์มได้ถูกแสดงผลหรือฟอร์มได้มีการเลื่อนตำแหน่งแล้วขอบข้างใดข้างหนึ่งของฟอร์มได้ยื่นออกไปนอกขอบจอภาพก็ได้

CurrentX และ CurrentY

รายงานหรือกำหนดตำแหน่งโคออร์ดิเนตในแนวแกน x หรือแนวนอน(CurrentX) และแนวแกน y หรือแนวแกนตั้ง(CurrentY) สำหรับใช้ในการแสดงผลกราฟฟิกหรือตัวอักษรครั้งถัดไป

รูปแบบการใช้งาน

object.CurrentX[=x]

object.CurrentY[=y]

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนลิขสิทธิ์สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

x, y หมายถึง นิพจน์ชนิดเลขจำนวนจริงที่กำหนดตำแหน่งโคออร์ดิเนตในแนวแกน x และแกน y ตามลำดับ

สำหรับตำแหน่งโคออร์ดิเนตของจุดกำเนิด (origin) จะอยู่ที่มุมบนซ้ายของ picture box โดยที่โคออร์ดิเนตของจุดกำเนิดจะเท่ากับ (0,0) แต่สามารถแก้ไขค่าของโคออร์ดิเนตของพื้นที่ของ picture box ได้โดยการกำหนดค่าให้กับคุณสมบัติ ScaleHeight, ScaleWidth, ScaleLeft และ ScaleTop

DragIcon และ DragMode

คุณสมบัติ DragIcon สำหรับกำหนดไอคอนของคอนโทรล เมื่อเกิดเหตุการณ์ลากเมาส์(drag) ส่วนคุณสมบัติ DragMode จะใช้ในการกำหนดโหมดการลากเมาส์

รูปแบบการใช้งาน

```
object.DragIcon [=icon]
```

```
object.DragIcon [=icon]
```

DrawMode

กำหนดวิธีทางตรรกที่ใช้ในการแสดงผลด้วยวิธีด้านกราฟฟิก เช่น การแสดงผลแบบกลับสี กับการแสดงผลปัจจุบัน (Invert)

รูปแบบการใช้งาน

```
object.DrawMode[=number]
```

DrawStyle

กำหนดรูปแบบของเส้นที่ใช้ในการแสดงผลด้วยวิธีด้านกราฟฟิก เช่น เส้นทึบ หรือเส้นประ เป็นต้น

รูปแบบการใช้งาน

```
object.DrawStyle[=number]
```

DrawWidth

กำหนดความหนาของเส้นที่ใช้ในการแสดงผลด้วยวิธีด้านกราฟฟิก

รูปแบบการใช้งาน

```
object.DrawWidth[=number]
```

Enabled

รายงานหรือกำหนดให้คอนโทรล picture box สามารถมีหรือไม่มีการตอบสนองต่อเหตุการณ์ที่ถูกทำให้เกิดขึ้นโดยผู้ใช้ เช่น Click เป็นต้น

รูปแบบการใช้งาน

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีกรนำไปใช้

object.Enabled[=boolean]

FillColor

รายงานหรือกำหนดสีที่ใช้ในการระบายด้วยวิธีกราฟฟิก Circle และ Line

รูปแบบการใช้งาน

object.FillColor[=value]

value หมายถึง ค่าสีที่กำหนดซึ่งสามารถกำหนดได้จากถาดสีในขณะออกแบบ หรือโดยการใช้
โค้ดของฟังก์ชัน RGB หรือ QColor หรือโดยการกำหนดด้วยเลขจำนวนเต็ม
long

โดยปกติ VBWin จะกำหนดให้คุณสมบัตินี้มีค่าเท่ากับ 0 (สีดำ) แต่ถ้าหากคุณสมบัติ
FillStyle มีค่าเป็น 1 หรือถูกกำหนดให้โปร่งใส (transparent) คุณสมบัติ FillColor ก็จะไม่ส่งผลต่อ
วิธีกราฟฟิกข้างต้น

FillStyle

รายงานหรือกำหนดรูปแบบของการระบายพื้นที่ภายในที่สร้างโดยวิธีกราฟฟิก Circle และ Line
รูปแบบการใช้งาน

object.FillStyle[=number]

number = หมายถึง เลขจำนวนเต็มที่กำหนดรูปแบบในการระบายด้วยวิธีกราฟฟิก ดังนี้

| | |
|---|---|
| 0 | ระบายทึบ |
| 1 | ระบายแบบโปร่งใสหรือไม่มีการระบาย |
| 2 | ระบายในรูปแบบเส้นแนวนอน |
| 3 | ระบายในรูปแบบเส้นแนวตั้ง |
| 4 | ระบายในรูปแบบเส้นแนวทะแยงมุมขึ้น (มุมบนซ้ายมายังมุมล่างขวา) |
| 5 | ระบายในรูปแบบเส้นแนวทะแยงมุมลง (มุมล่างซ้ายมายังมุมบนขวา) |
| 6 | ระบายในรูปแบบเส้นกากบาท(ตารางกริด) |
| 7 | ระบายในรูปแบบทะแยงมุม |

Font

คุณสมบัตินี้ Font ใช้ในการกำหนดคุณสมบัติของออปเจกต์ฟอนต์ หรือรายงานคุณสมบัตินี้ของ
ออปเจกต์ Font ของคอนโทรล picture box ซึ่งคุณสมบัตินี้จะมีเฉพาะ VBWin 4.0 เท่านั้น

รูปแบบการใช้งาน

object.Font

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

hDC

รายงานหมายเลข handle ที่เอนไวรอนเมนต์ของวินโดวใช้ในการเข้าถึง Device Context ของ
ออปเจกต์ ซึ่งค่านี้จะสามารถใช้ได้เฉพาะเมื่อรันแอปพลิเคชันเท่านั้น

รูปแบบการใช้งาน

object.hDC

HelpContextID

กำหนดหมายเลข ID สำหรับหัวข้อที่เกี่ยวข้องในไฟล์ help

LinkItem, LinkMode, LinkTimeOut และ LinkTopic

คุณสมบัติของคอนโทรลสำหรับการติดต่อกับคุณสมบัติอื่นๆ โดยผ่านทางDDE

Parent

รายงานฟอร์มที่บรรจุคอนโทรลเอาไว้ ค่าของคุณสมบัตินี้ไม่สามารถกำหนดได้ในขณะออกแบบ
ซึ่งสามารถอ่านค่าของคุณสมบัตินี้ได้เฉพาะ ในขณะรันแอปพลิเคชันเท่านั้น

รูปแบบการใช้งาน

object.Parent

TabIndex

กำหนดลำดับการรับโฟกัสของคอนโทรล picture box เมื่อผู้ใช้เลื่อนไปมาระหว่างคอนโทรลโดย
ใช้คีย์ Tab

รูปแบบการใช้งาน

object.TabIndex[=index]

ส่วนเหตุการณ์ที่สามารถเกิดขึ้น ได้กับคอนโทรล picture box มีดังต่อไปนี้

Change

เกิดขึ้นเมื่อมีการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงกราฟฟิกหรือข้อมูลที่แสดงผลภายใน picture box หรือ
โดยการแก้ไขค่าของคุณสมบัติ Picture โดยคีย์ดในขณะรันแอปพลิเคชัน

รูปแบบของโพรซีเจอร์เหตุการณ์

Sub object_Change(index as integer)

index หมายถึง ดัชนีบบอกถึงลำดับสมาชิกของคอนโทรลชนิดอะเรย์

GotFocus

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อคอนโทรล picture box ได้รับโฟกัส ซึ่งคอนโทรลอาจจะได้รับโฟกัสโดยที่ผู้ใช้กดคีย์ Tab โดยการคลิกเมาส์ก็ได้ โดยการใช้คีย์การเข้าถึง หรือโดยการใช้คีย์ผ่านวิธี SetFocus ก็ได้

รูปแบบของโพรซีเจอร์เหตุการณ์

Sub control_GotFocus([index as integer])

KeyDown, KeyUp และ KeyPress

เหตุการณ์ KeyDown เกิดขึ้นเมื่อผู้ใช้งานมีการกด คีย์ และเมื่อผู้ใช้ปล่อยคีย์ก็จะเกิดเหตุการณ์ KeyUp ส่วนเหตุการณ์ KeyPress เกิดขึ้นเมื่อผู้ใช้งานมีการกดและ ปล่อยคีย์ซึ่งเหตุการณ์ทั้งสามจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อคอนโทรล picture box ได้รับโฟกัสเท่านั้น

LostFocus

เหตุการณ์นี้จะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อมีการเปลี่ยนโฟกัสไปยังคอนโทรลอื่นๆ ดังนั้นคอนโทรลที่เคยได้รับโฟกัสมาก่อนก็จะสูญเสียโฟกัสไปนั่นเอง

รูปแบบของโพรซีเจอร์เหตุการณ์

Sub control_LostFocus([index As Integer])

Paint

เกิดขึ้นเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงขนาดของ picture box จนมีผลต่อการแสดงผล picture box หรือโดยการเลื่อน picture box ไปมาแล้วมีส่วนหนึ่งส่วนของ picture box ถูกซ่อนหรือทับโดยฟอร์มอื่นๆ หรือยื่นออกไปนอกเหนือจากขอบของจอภาพ

รูปแบบของโพรซีเจอร์เหตุการณ์

Sub control_Paint()

Resize

เกิดขึ้นเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงขนาดของคอนโทรล picture box

รูปแบบของโพรซีเจอร์เหตุการณ์

Sub object_Resize()

Cls

กำหนดให้มีการลบกราฟฟิกทั้งหมดที่ปรากฏใน picture box

รูปแบบการใช้วิธี

object.Cls

Point

รายงานค่าสี RGB ที่แสดงผลตรงตำแหน่งโคออร์ดิเนตที่กำหนดของ picture box

รูปแบบการใช้วิธี

object.Point(x,y)

3.2 ฟอรัมชนิด MDI

จากการใช้ แอปพลิเคชันไมโครซอฟต์เวิร์ด จะเห็นว่าสามารถสร้างหรือเปิดเอกสารได้คราวละหลายๆ ไฟล์ ซึ่งเอกสารที่ถูกเปิดแต่ละไฟล์ก็จะถูกแยกแสดงผลในหน้าต่างที่แยกออกจากกัน โดยมีไมโครซอฟต์เวิร์ดเป็นตัวจัดการเอกสารในแต่ละหน้าต่าง ซึ่งความสามารถในจุดนี้เองที่เรียกว่า **MDI form หรือ Multiple-Document Interface Form**

ฟอรัมชนิด MDI เป็นฟอรัมชนิดพิเศษของ VB/Win ที่มีคุณสมบัติสามารถใช้เป็นตัวบรรจุฟอรัมอื่นๆเอาไว้ภายในได้ โดยที่ฟอรัมที่จะถูกแสดงผลภายในฟอรัม MDI จะต้องเป็นฟอรัมที่คุณสมบัติ MDIChild มีค่าเท่ากับ true เท่านั้น และสามารถกำหนดคอนโทรลต่างๆ ให้กับฟอรัมMDI ได้เฉพาะเมนูและคอนโทรล picture box เท่านั้น ทั้งนี้เนื่องจากคอนโทรล picture box เป็นคอนโทรลที่มีคุณสมบัติ Align (จะสังเกตได้ว่าเมื่อเพิ่มคอนโทรล picture box ลงในฟอรัม MDI คุณสมบัตินี้ Align ก็จะถูกกำหนดให้มีค่าเท่ากับ 1 ทั้งนี้และที่สำคัญไม่สามารถแก้ไขให้คุณสมบัตินี้มีค่าเท่ากับ 0 อีกด้วย ดังนั้นจึงสรุปได้ว่าคอนโทรลที่จะเพิ่มให้กับฟอรัม MDI จะต้องมีความสัมพันธ์ Align เท่านั้น) ดังนั้นสำหรับคอนโทรลอื่นๆ เช่น Label หรือ Command button ก็สามารถใส่ให้กับฟอรัม MDI ได้โดยทางอ้อม โดยการใส่คอนโทรลเหล่านี้ลงในคอนโทรล picture box อีกทีหนึ่ง

VB/Win ได้กำหนดให้ฟอรัม MDI เป็นฟอรัม modeless เท่านั้น และในขณะที่รันแอปพลิเคชันฟอรัมที่คุณสมบัติ MDIChild มีค่าเท่ากับ True จะต้องถูกแสดงผลภายในฟอรัม MDI เท่านั้น

คุณสมบัติของฟอรัมMDI มีรายละเอียดที่สำคัญดังต่อไปนี้

AutoShowChildren

รายงานหรือกำหนดให้มีการแสดงผลหรือไม่มีการแสดงผลฟอรัมลูก MDI ในขณะที่โหลดฟอรัมลูก MDI ด้วยประโยค Load


รูปแบบการใช้งาน

[mdiform.]AutoShowChildren[=boolean]

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนลิขสิทธิ์สำหรับการแข่งขันเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

boolean = True หมายถึง ฟอรัมลูก MDI จะถูกแสดงผลโดยอัตโนมัติในขณะที่โหลดฟอรัมลูก MDI

= False หมายถึง ฟอรัมลูก MDI จะไม่ถูกแสดงผลโดยอัตโนมัติในขณะที่โหลดฟอรัมลูก MDI

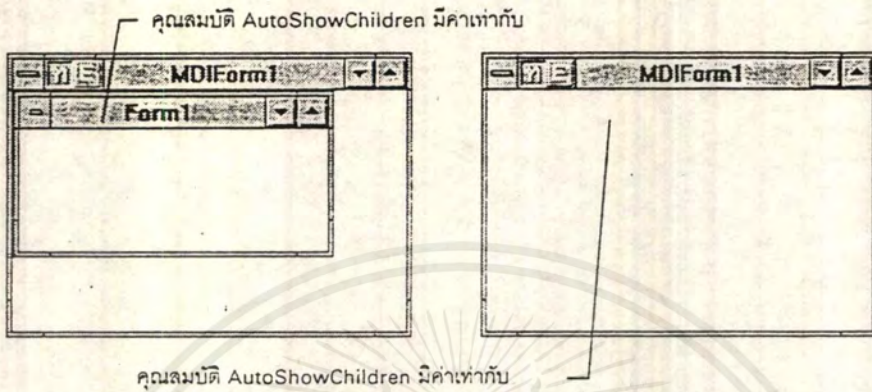

รูป 3.3 แสดงผลของคุณสมบัติ AutoShowChildren ที่มีต่อการโหลดของฟอรัมลูก MDI

Enabled

กำหนดให้ฟอรัม MDI มีการตอบสนองต่อเหตุการณ์ที่ถูกทำให้เกิดขึ้นโดยผู้ใช้ เช่น Click เป็นต้น

รูปแบบการใช้งาน

[mdiform.]Enabled [=boolean]

boolean = True หมายถึง กำหนดให้ฟอรัมMDI มีการตอบสนองต่อเหตุการณ์ที่ถูกทำให้เกิดขึ้นโดยผู้ใช้

= False หมายถึง กำหนดให้ฟอรัม MDI ไม่มีการตอบสนองต่อเหตุการณ์ที่ถูกทำให้เกิดขึ้นโดยผู้ใช้

Icon

กำหนดไอคอนสำหรับฟอรัม เพื่อใช้แสดงในขณะที่ฟอรัม MDI แสดงผลในสถานะไอคอน (minimized)

รูปแบบการใช้งาน

[mdiform.]Icon

สำหรับไอคอนที่สามารถกำหนดให้กับฟอรัม MDI จะเป็นไฟล์ที่มีนามสกุล .ICO และ ในการกำหนดไอคอนให้กับฟอรัมสามารถกระทำได้ทั้งในขณะที่ออกแบบและในขณะที่รันแอปพลิเคชัน โดยขณะออกแบบก็ให้คลิกที่คุณสมบัตินี้ในหน้าต่างคุณสมบัติ ก็จะปรากฏไดอะล็อกบ็อกซ์เพื่อ

ให้เลือกไฟล์ .ICO ส่วนในขณะรันแอฟพลิเคชัน ก็สามารถเขียนโค้ดเพื่อเลือกไฟล์ .ICO ให้กับคุณสมบัตินี้ได้โดยการใช้ฟังก์ชัน LoadPicture ดังเช่น

```
MDIForm1.Icon = LoadPicture("c:\dragdrop.ico")
```

```
MDIForm1.Icon = LOadPicture()
```

โดยที่โค้ดบรรทัดบนเป็นการโหลดไฟล์ dragdrop.ico จากไดเรกทอรีรากของไดรฟ์ C: เพื่อใช้เป็นไอคอนให้กับฟอร์ม MDIForm1 ส่วนโค้ดบรรทัดล่างกำหนดไอคอนของฟอร์ม MDIForm1 เป็นไอคอนว่าง

Name

รายงานหรือกำหนดชื่อของฟอร์ม MDI เช่น MDIForm1 หรือ EditorFrame เป็นต้น สำหรับใช้ในการอ้างอิงโดยโค้ดในการเขียนโปรแกรม ซึ่งคุณสมบัตินี้สามารถกำหนดได้ในขณะออกแบบเท่านั้น และไม่สามารถแก้ไขชื่อของฟอร์มได้โดยโค้ดในขณะรันแอฟพลิเคชัน เพราะจะทำให้เกิดข้อผิดพลาด

Visible

รายงานหรือกำหนดให้ฟอร์มMDI สามารถแสดงผลหรือถูกซ่อนในขณะรันแอฟพลิเคชัน รูปแบบการใช้งาน

```
[mdiform.]Visible [=boolean]
```

boolean = True หมายถึง ให้แสดงผลฟอร์ม MDI

= False หมายถึง ให้ซ่อนฟอร์ม MDI ดังนั้น จึงไม่สามารถมองเห็นได้

ในขณะออกแบบ ถ้าหากกำหนดให้คุณสมบัตินี้มีค่าเป็น False จะยังคงสามารถมองเห็นฟอร์มได้ ทั้งนี้คุณสมบัตินี้จะมีผลเฉพาะในขณะรันแอฟพลิเคชันเท่านั้น

WindowState

รายงานหรือกำหนดสถานะการแสดงผลของฟอร์ม MDI ในขณะรันแอฟพลิเคชัน รูปแบบการใช้งาน

```
[mdiform.]Windowtate[=value]
```

value หมายถึง เลขจำนวนเต็มที่ใช้กำหนดสถานะของฟอร์ม MDI ดังนี้

| | |
|---|--|
| 0 | ขนาดปกติตามที่กำหนดในขณะออกแบบหรือขนาดที่เปลี่ยนแปลงโดยโค้ดหรือผู้ใช้ในขณะรันแอฟพลิเคชัน |
| 1 | ฟอร์มMDI มีสถานะเป็นไอคอนเช่นเดียวกับเมื่อคลิกที่ปุ่ม Minimize |
| 2 | ฟอร์ม MDI มีสถานะขยายขนาดเต็มจอภาพเช่นเดียวกับเมื่อคลิกที่ปุ่ม Maximize |

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับฟอร์ม MDI ที่สำคัญมีดังนี้

Click

เกิดเมื่อผู้ใช้คลิกเมาส์ภายในพื้นที่ของฟอร์ม MDI

รูปแบบของโปรซีเจอร์เหตุการณ์

Sub MDIForm_Click()

Load และ Unload

เหตุการณ์ Load จะเกิดขึ้นเมื่อภายในแอปพลิเคชันมีการโหลดฟอร์ม MDI มายังหน่วยความจำ ซึ่งเหตุการณ์การโหลดฟอร์ม MDI สามารถเกิดขึ้นได้จากหลายวิธี ไม่ว่าจะโดยประโยค Load หรือโดยการอ้างอิงถึงคอนโทรลหรือฟอร์มนั้นๆ โดยได้ภายในแอปพลิเคชันหรือโดยการกำหนดให้เป็นฟอร์ม startup ก็จะทำให้ฟอร์ม MDI ถูกโหลดอัตโนมัติเมื่อรันแอปพลิเคชัน ส่วนเหตุการณ์ Unload จะเกิดขึ้นเมื่อมีการยกเลิกฟอร์ม MDI ออกจากหน่วยความจำในขณะรันแอปพลิเคชัน

รูปแบบของโปรซีเจอร์เหตุการณ์

Sub MDIForm_Load()

Sub MDIForm_Unload(cancel As Integer)

cancel หมายถึง เลขจำนวนเต็มที่ใช้กำหนดการยกเลิกฟอร์ม โดยถ้าหากมีค่าเท่ากับ 0 ฟอร์ม MDI ก็จะถูกยกเลิกออกจากหน่วยความจำ แต่ถ้าหากมีค่าเป็นจำนวนเต็มที่ไม่เท่ากับ 0 ฟอร์มก็จะไม่ถูกยกเลิกออกจากหน่วยความจำหรือเป็นการยกเลิกเหตุการณ์ Unload

วิธีที่ใช้ในการจัดการกับฟอร์ม MDI ที่สำคัญ มีดังต่อไปนี้

Arrange

กำหนดรูปแบบการจัดเรียงไอคอนหรือฟอร์มลูก MDI ภายในฟอร์ม MDI

รูปแบบการใช้วิธี

[mdiform.]Arrange arrangement

arrangement หมายถึง เลขจำนวนเต็มมีค่าตั้งแต่ 0 ถึง 3 สำหรับกำหนดวิธีการจัดเรียงไอคอนหรือฟอร์มลูก MDI ภายในฟอร์ม MDI ดังนี้

| ค่าตัวเลข | รายละเอียด |
|-----------|---|
| 0 | จัดเรียงฟอร์มลูก MDI แบบ cascade |
| 1 | จัดเรียงฟอร์มลูก MDI แบบ tile ในแนวนอน |
| 2 | จัดเรียงฟอร์มลูก MDI แบบ tile ในแนวตั้ง |

3

จัดเรียงไอคอนของฟอร์มลูก MDI

Zorder

กำหนดลำดับการแสดงผลของฟอร์มลูก MDI ในแนวแกน Z (ทิศทางพุ่งออกจากระนาบหน้าจอ) รูปแบบการใช้วิธี

[mdiform.]ZOrder[position]

position หมายถึง ลำดับการวางฟอร์มลูก MDI ลงบนฟอร์ม MDI โดยที่ถ้าหาก position มีค่าเท่ากับ 0 หรือมีการเรียกใช้วิธีนี้โดยไม่กำหนดค่าของ position ฟอร์มลูก MDI นั้นก็จะถูกวางเอาบนสุด และในทางกลับกันถ้าหากฟอร์มใดที่มีการกำหนดค่าของ position มากที่สุดก็จะถูกวางไว้ล่างสุด ซึ่งในการแสดงผลก็จะถูกซ้อนทับโดยฟอร์มที่มีค่า position น้อยกว่า



บทที่ 3

การ INTERFACE

PARALLEL INTERFACE

การส่งข้อมูลทางพอร์ตขนาน เป็นการส่งเป็นชุดข้อมูล ทีละ 8 บิต (1 ไบต์) ทำให้เกิดผลดีในแง่ของความเร็วในการส่งข้อมูล แต่มีข้อเสียในแง่ของระยะทาง เพราะจะส่งได้ในระยะทางไม่เกิน 20 ฟุต การเชื่อมต่อเครื่อง CNC เข้ากับคอมพิวเตอร์ผ่านทางพอร์ตขนานนั้น เป็นการติดต่อเพื่อส่งไบต์ควบคุมจากคอมพิวเตอร์ ไปยังเครื่อง CNC และรับไบต์ควบคุมจากเครื่อง CNC มายังเครื่องคอมพิวเตอร์ ในส่วนของการเชื่อมต่อทางพอร์ตขนานนั้น สามารถแบ่งออกเป็น 2 ส่วนใหญ่ๆได้ดังนี้

- 1. Hardware
- 2. Software

1. Hardware

ในส่วนของ Hardware เราแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้

1.1 Parallel port ของคอมพิวเตอร์

ภายในคอมพิวเตอร์ จะมีพอร์ตขนาน แต่ละพอร์ต จะมีค่าแอดเดรสที่แน่นอน ดังนี้

| Port address range | BIOS-configured device code |
|--------------------|-----------------------------|
| 278 to 27F | LPT1, LPT2, LPT3 |
| 378 to 37F | LPT1, LPT2, LPT3 |
| 3BC to 2BF | LPT1 |

LPT : Line Printer Terminal


โดยที่ port address 3BDH, 379H และ 279H จะเก็บค่าของ Status register ของเครื่องพิมพ์ และ port address 3BEH, 37AH และ 27AH จะเก็บค่าของ Control register ของเครื่องพิมพ์ แต่ทั้งสองแอดเดรสนี้ ไม่ได้ถูกนำมาใช้งาน เพราะเราต้องการติดต่อกับเครื่อง CNC (ไม่ใช่เครื่องพิมพ์)

สำหรับ port address ที่เก็บข้อมูลที่ใช้เป็นไบต์ควบคุม คือ 378H ซึ่ง ณ แอดเดรสนี้ สามารถเก็บข้อมูลได้ 8 บิต (D0-D7) เราจึงนำ port address นี้มาใช้งาน เพื่อควบคุมเครื่อง CNC

รูปแบบของ Parallel Interface

- 1. Centronics interface มี 36 ขา
- 2. IBM-compatible interface มี 25 ขา

ในที่นี้ เราใช้แบบ IBM-compatible interface ซึ่งมีลักษณะ ดังรูป

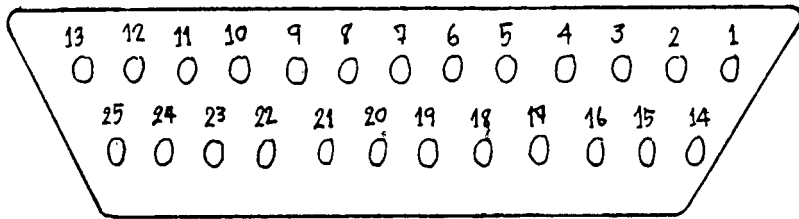

25-Way Female D -type

จากรูป ประกอบด้วยขาต่างๆ ดังนี้

- ขา 2-9 Output pins ทำหน้าที่เป็น Data port
- ขา 10, 11, 12, 13, 15 Input pins ทำหน้าที่เป็น Status port
- ขา 1, 14, 16, 17 Output pins ทำหน้าที่เป็น Control port
- ขา 18 - 25 ทำหน้าที่เป็น ground

1.2 Parallel port ของเครื่อง CNC

ส่วนประกอบทางด้าน Hardware ทั้งหมดของเครื่อง CNC แสดงได้ดังรูปในหน้าถัดไป ส่วนที่ใช้สำหรับติดต่อกับคอมพิวเตอร์ทางพอร์ตขนานนั้น เราใช้ DNC- interface ของ Compact 5- CNC ซึ่งเป็นตัวรับส่งคำสั่งในการทำงานของ CNC - program ดังนั้นเราจึงใช้ DNC- interface ในการรับค่าไบต์ควบคุมจากคอมพิวเตอร์ เพื่อให้สั่งงานทางคอมพิวเตอร์ได้

ตำแหน่งของ DNC-interface คือ ตำแหน่ง X62 ในรูป โดยแต่ละขาของ DNC ประกอบ

ด้วย

| X62 pin 1 | Output | Status hand |
|------------|--------|-------------------------------|
| X62 pin 2 | Input | Turret - hsnd operation |
| X62 pin 3 | Input | Instruction G66 + INP |
| X62 pin 4 | Input | Instruction INP + REV |
| X62 pin 5 | - | - |
| X62 pin 6 | Input | Instruction G66 +FWD |
| X62 pin 7 | Output | Status program running |
| X62 pin 8 | Output | Status intermediate stop |
| X62 pin 9 | Input | Instruction switch hand / CNC |
| X62 pin 10 | - | - |
| X62 pin 11 | - | - |
| X62 pin 12 | - | - |
| X62 pin 13 | - | - |
| X62 pin 14 | - | - |

| | | |
|------------|--------|-----------------------------|
| X62 pin 15 | Output | Output set with M8, M9 |
| X62 pin 16 | - | - |
| X62 pin 17 | Input | Instruction start |
| X62 pin 18 | Output | Output set with M22, M23 |
| X62 pin 19 | Output | Status main motor ON/OFF |
| X62 pin 20 | Output | Output impulse set with M26 |
| X62 pin 21 | Input | Instruction blockage-turret |
| X62 pin 22 | Power | +10 V not controlled |
| X62 pin 23 | Power | GND |
| X62 pin 24 | Power | GND |
| X62 pin 25 | Power | GND |
| X62 pin 26 | Power | +5 V controlled |

Output : บิตที่ส่งค่าจากเครื่อง CNC ไปยัง คอมพิวเตอร์

Input : บิตที่รับค่าจาก คอมพิวเตอร์เข้ามา

Power : ไฟเลี้ยง

หลักการการทำงานของ DNC-board

1.

- M03 เป็นคำสั่งที่ทำให้ตัวจับชิ้นงานหมุน

M05 เป็นคำสั่งที่ทำให้ตัวจับชิ้นงานหยุดหมุน

- M30 เป็นคำสั่งจบโปรแกรม ซึ่งจะทำให้ตัวจับชิ้นงานหยุดหมุนโดยอัตโนมัติ โดยไม่ต้องใช้คำสั่ง

M05

2.

DNC-interface (X62) ประกอบด้วยขา 26 ขา ซึ่งมีลักษณะการทำงานเป็นดังนี้

A) Output

PIN 1 : Status Hand

บิตแสดงโหมดการทำงาน CNC/Hand

Pin 1 Lo เมื่ออยู่ในโหมดการทำงาน CNC

Pin 1 Hi เมื่ออยู่ในโหมดการทำงาน Hand

PIN 7 : Status Program Running

บิตแสดงสถานะการทำงาน

Pin 7 Lo เมื่อโปรแกรมไม่ได้ทำงาน

Pin 7 Hi เมื่อโปรแกรมกำลังทำงาน

PIN 8 : Status Intermediate Stop

บิตแสดงสถานะการหยุดทำงาน

Pin 8 Lo เมื่อไม่หยุดทำงาน

Pin 8 Hi เมื่อหยุดทำงาน

PIN 15 : Output Set M08, M09

บิตแสดงสถานะเมื่อทำงานด้วยคำสั่ง M08, M09

| Input of | Produces at switch output/Pin | The condition | Initial condition |
|----------|-------------------------------|---------------|-------------------|
| M08 | X62/15 | HI | LO |
| M09 | X62/15 | LO | |
| M22 | X62/18 | HI | LO |
| M23 | X62/18 | LO | |

PIN 19 : Status main motor ON/OFF

บิตแสดงสถานะเปิด-ปิดของมอเตอร์

Pin 19 Lo เมื่อมอเตอร์ไม่ทำงาน

Pin 19 Hi เมื่อมอเตอร์อยู่

PIN 20 : Pulse output

บิตให้สัญญาณพัลส์ เมื่อป้อนคำสั่ง M26 โดยมีรูปแบบคำสั่ง ดังนี้

N3/M26/H3 : เมื่อ H คือ จำนวนพัลส์ มีค่าระหว่าง 0 - 221

B) Inputs

PIN 2 : Turret - Hand operation

PIN 3 : Set the machine to RS-232 operation

(Received as with G66+INP)

PIN 4 : Instruction INP + REV

PIN 6 : Set the machine to RS-232 operation

(Transmit as G66+FWD)

PIN 9 : Instruction switch Hand/CNC

เปลี่ยนโหมดการทำงานจาก Hand เป็น CNC หรือ จาก CNC เป็น Hand

PIN 17 : Start

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

เริ่มการทำงานของโปรแกรม CNC

PIN 21 : Instruction turret blockage

C) Power

PIN 22-26

ตำแหน่งการเชื่อมต่อ DNC-interface เข้ากับ Parallel port ของคอมพิวเตอร์

เนื่องจากพอร์ตนานของคอมพิวเตอร์ สามารถรับบิตข้อมูลได้เพียง 8 บิตเท่านั้น ดังนั้นเราจึงต้องเลือกค่าที่ต้องการควบคุมจาก DNC-interface ให้ได้เพียง 8 ค่า โดยที่ยังสามารถควบคุมเครื่อง CNC ให้ทำงานได้ตามที่ต้องการได้ ดังนั้นจึงได้เลือกบิตต่างๆ ได้ดังต่อไปนี้

| X62/Pin | Parallel port (378 H)/Pin | หน้าที่ | การทำงาน | อธิบาย |
|---------|---------------------------|--------------------------|---------------------|---------------------------------|
| 3 | 2 | Instruction G66+INP | เปลี่ยนจาก 0 เป็น 1 | Load program จาก คอมฯ ไปยัง CNC |
| 6 | 3 | Instruction G66+FWD | เปลี่ยนจาก 0 เป็น 1 | Save program จาก CNC ไปยัง คอมฯ |
| 9 | 4 | Switch Hand/CNC | เปลี่ยนจาก 1 เป็น 0 | Hand to CNC or CNC to Hand |
| 17 | 5 | Instruction Start | เปลี่ยนจาก 1 เป็น 0 | Start program |
| X62/Pin | Parallel port(379 H)/Pin | หน้าที่ | การทำงาน | อธิบาย |
| 1 | | Status Hand | Hi - Hand | Lo - CNC |
| 7 | | Status program running | Hi - Running | Lo - Not running |
| 8 | | Status intermediate stop | Hi - Stop | Lo - No stop |
| 15 | | Output set with M8,M9 | | |

2. Software

โปรแกรมที่ใช้เพื่อควบคุมการทำงานของ CNC เราใช้ Visual Basics 4.0 เป็นโปรแกรมควบคุม ทั้งนี้มีสาเหตุมาจากเราต้องการ software ที่ทำหน้าที่หลักในการรับและส่งค่า, ไม่เน้นการประมวลผลมากนัก และเน้นไปในทางเชื่อมต่อกับผู้ใช้ให้ใช้งานได้สะดวกและง่าย ดังนั้นเราจึงเลือกใช้ Visual Basics

Source code ที่ใช้ควบคุมการรับส่งค่าผ่านทางพอร์ตขนานนั้น จะใช้คำสั่ง INP และ OUT โดยมีรูปแบบคำสั่ง ดังนี้

Out Port%,Value

X% = Inp(Port%)

โดยที่

Port% หมายถึง ตำแหน่งของพอร์ต เป็นเลขฐาน 16 เช่น &H378 หมายถึง ตำแหน่งของพอร์ตขนาน

Value หมายถึง ค่าที่ต้องการส่งออกไปยังพอร์ต

เงื่อนไขในการใช้งาน เป็นดังนี้

คำสั่ง Inp และ Out เป็นคำสั่งที่อยู่ใน Library ของ VB โดย VB จะเก็บ Library ต่าง ๆ ในรูปของไฟล์ที่มีสกุล .DLL (Dynamic Link Library) โดยไฟล์ที่ทำหน้าที่ในการรับส่งค่าออกจากพอร์ตนั้น มีชื่อว่า "Inpout.dll" ซึ่งจะต้องมีการประกาศ Function ไว้ใน Module เพื่อบอกให้ VB รู้ว่า คำสั่ง INP, OUT อยู่ใน Library ไດ

ข้อจำกัดของคำสั่ง Inp, Out คือ สามารถรับส่งค่าเป็นจำนวนหรือค่าตัวเลขเท่านั้นไม่สามารถรับส่งค่าที่เป็นตัวอักษรได้ และค่าที่จะป้อนเข้าไปนั้นให้ป้อนเป็นเลขฐานสิบ จากนั้นคอมๆ จะแปลงเป็นเลขฐานสอง แล้วส่งออกไปตามบิตข้อมูล D0-D7 ของพอร์ตขนาน จึงทำให้เราสามารถควบคุมการทำงานของเครื่อง CNC ได้ตามต้องการ

SERIAL INTERFACE

การรับส่งโปรแกรมผ่านทาง SERIAL PORT ระหว่าง CNC กับ COMPUTER เราสามารถใช้โปรแกรมสำเร็จรูปที่ชื่อ EMCO ในการรับส่งโปรแกรม และสามารถส่งผ่านทาง DOS ได้อีกทางหนึ่ง แต่ใน PROJECT นี้เป็นการทำงานของ CNC ที่ต้องติดต่อกับอุปกรณ์อื่นอีก เราจึงต้องเขียนโปรแกรมขึ้นมาใหม่ โดยใช้ภาษา VISUAL BASIC

ดังนั้นเราสรุปว่า มี 3 วิธีในการรับส่งโปรแกรมผ่าน SERIAL PORT

1. ใช้โปรแกรมชื่อ EMCO
2. ส่งทาง DOS โดยตรง
3. ใช้โปรแกรมภาษา VISUAL BASIC

รายละเอียดทั้ง 3 วิธีมีดังนี้

1. การใช้โปรแกรม EMCO มีขั้นตอนดังนี้

1.1 เขียนโปรแกรมทาง EDITOR ของ DOS โดยมีรูปแบบดังตัวอย่างนี้

```

%!*
N' G' X ' Z ' F' H
00M03
01 90
02 92 5000 500
03 00 4000 00
04 88 00 - 500 50 20
05 00 4000 - 500
06 84 3000 - 2500 50 20
07M30
M
  
```

1.2 ตั้งชื่อไฟล์โดยใช้สกุล C5N

1.3 เปิดเครื่อง CNC ไปที่ CNC OPERATION ใช้คำสั่ง G66 และกด INPUT

1.4 กด INPUT อีกครั้งหน้าจอ CNC จะขึ้นคำว่า LOAD PROGRAM

1.5 เรียกโปรแกรม EMCO ขึ้นมา และไปที่ SEROUT

1.6 พิมพ์ชื่อไฟล์ที่ต้องการส่ง แล้วกด ENTER

1.7 หน้าจอจะขึ้นว่า Key in text for the punch tape :(Enter = no text) และกด Enter

1.8 โปรแกรมจะถูกส่งไปยังเครื่อง CNC เพื่อนำไปใช้งานต่อไป

2.การส่งผ่านทางDOS โดยตรง มีขั้นตอนดังนี้

2.1 เขียนโปรแกรมทาง EDITOR ของ DOS โดยมีรูปแบบเหมือนการส่งผ่านโปรแกรมทาง EMCO และตั้งสกุล C5N

2.2 เซต COM 2 (BAUD RATE 300,PARITY EVEN,DATA BIT 7,STOPBIT 1)

2.3 ใช้คำสั่ง COPY ชื่อไฟล์.C5N COM 2

2.4 โปรแกรมจะถูกส่งไปยัง CNC เพื่อนำไปใช้งานต่อไป

3.การส่งโปรแกรมโดยใช้โปรแกรมภาษา VISUAL BASIC

การรับส่งโปรแกรมโดยใช้โปรแกรมภาษา VISUAL BASIC ชื่อ COMMFUNC มี SOURCE CODE ดังนี้

```
Private Sub ReceiveProgram_Click()
Comm_Open Commstring$
If ncid Then Form1.Caption = "Now! Communication Port Open"
Poll_Comm
End Sub

Private Sub SendProgram_Click()
Dim Ret, T, N, Cnt, x As Integer
Dim Lpstat As COMSTAT
Dim Textline, Textline1, C As String
Static Buffer$
Static Buffer1$
Static Buffer2$
Comm_Open Commstring$
If ncid Then Form1.Caption = " Communication Port Open "
Open "c:\vb\26.c5n" For Input As #1
Do While Not EOF(1)
Line Input #1, Buffer$
Textline = Chr$(13)
Textline1 = Chr$(10)
Buffer1$ = Buffer$ + Textline + Textline1
Buffer2$ = Buffer2$ + Buffer1$
Loop
T = GetCommError(ncid, Lpstat)
If Lpstat.CbOutQue < 2000 Then
Ret = WriteComm(ncid, Buffer2$, Len(Buffer2$))
If Ret <= 0 Then Ret = -Ret
Buffer2$ = Mid(Buffer2$, Ret + 1).
End If
Close #1
End Sub
```

การส่งโปรแกรม

โปรแกรมที่จะทำการส่งไปยัง CNC นั้นเป็นโปรแกรมที่เขียนขึ้น โดยคำสั่ง G code และ M code เพื่อให้ CNC สามารถทำงานได้ โดยจะเก็บไว้ใน File.C5N ซึ่งเป็น Text file และสามารถเขียนได้โดยใช้ EDIT ของ DOS ส่วนการส่งโปรแกรมหกกล่าวไปยัง CNC นั้น จะใช้โปรแกรม Visual Basic เป็นตัวส่ง

จากหน้าจอเมื่อต้องการส่งโปรแกรม ให้กดปุ่ม SendProgram ซึ่งการทำงานของปุ่มดังกล่าว มีดังนี้

จากโปรแกรมหลักจะเข้าไปยัง Function ที่อยู่ในไฟล์ Dynamic Link Library (DLL) ซึ่ง Function ดังกล่าวจะทำการเปิดการติดต่อระหว่าง Computer กับ เครื่อง CNC โดยผ่านทาง Serial Port หลังจากนั้นก็จะส่งบิตควบคุมออกไปทาง Pararal Port เพื่อติดต่อกับ DNC interface ของ CNC ซึ่งจะเป็นการบอกให้ CNC เตรียมรับโปรแกรม

จากนั้นก็กลับมายัง โปรแกรมหลักอีกครั้งหนึ่ง แล้วทำการเปิดไฟล์.C5N โดยจะนำข้อมูลในไฟล์ที่ละบรรทัดมาเก็บไว้ในหน่วยความจำตัวหนึ่ง หลังจากนั้นก็โหลดข้อมูลบรรทัดต่อไปมาต่อกับข้อมูลเดิมในหน่วยความจำเดิม ดังสมการ

$$\text{Buffer} = \text{Buffer} + \text{textline}$$

Buffer = หน่วยความจำที่เป็นตัวเก็บข้อมูลที่จะทำการส่งออก

textline = ข้อมูลในแต่ละบรรทัดที่โหลดมา ซึ่งเมื่อถึง End Of File ก็ทำการหยุดการโหลดไฟล์

(ใน CNC ชนิด Emco นี้ ในการติดต่อกันนั้นตัวที่เป็นการบอกว่าเป็น End Of File นั้นจะเป็นดังนี้

$$M + \text{ASCII}(18) + \text{ASCII}(10))$$

เมื่อหน่วยความจำเก็บข้อมูลของโปรแกรมทั้งหมดที่จะส่งได้จนครบแล้ว ก็ทำการส่งข้อมูลดังกล่าวออกไปยัง Serial Port ทันที โดยเครื่อง CNC ทำการรอรับอยู่แล้ว

การ รับ โปรแกรม

เริ่มจาก เมื่อมีการกดปุ่ม Receive Program โปรแกรมการรับซึ่งเป็นโปรแกรมหลัก จะเรียกไปที่ Function ของ ไฟล์ Dynamic Link Library เพื่อทำการเปิดการติดต่อกับอุปกรณ์ภายนอก หลังจากนั้นก็ทำการส่งบิตควบคุมออกทางพอร์ตขนาน ให้กับ CNC เพื่อที่จะให้ส่ง โปรแกรมมายัง Computer หลังจากนั้นข้อมูลของ โปรแกรม G code และ M code ทั้งหมด ก็จะถูกส่งมาทาง พอร์ตอนุกรม ซึ่งเครื่อง Computer ก็มีการเตรียมตัวที่จะรับ โปรแกรมโดยทำการวนลูปรอข้อมูล ซึ่งเมื่อมีข้อมูลเข้ามาก็จะหลุดออกจากลูปมายัง Procedure ที่ทำการเขียนข้อมูลที่ได้ออกจากหน้าจอ

โปรแกรมที่เครื่อง CNC ส่งออกมานั้นจะมีตัว % เป็นหัวของโปรแกรม ซึ่งถือเป็นบิตเริ่มต้นของการส่งโปรแกรมทุก ๆ โปรแกรม และจะมีรหัสแอสกี คือ ascii(13) และ ascii(10) เป็นตัวแสดงถึงการเริ่มบรรทัดใหม่ และมีตัว M+ascii(13)+ascii(10) เป็นตัวบอกว่สิ้นสุดของการส่งโปรแกรม



บทที่ 4

สรุปและข้อเสนอแนะ

1. ข้อสรุป

โครงการนี้ เป็นการนำอุปกรณ์แต่ละตัวมารวมกันสร้างเป็นระบบ 1 ระบบ และใช้ PC ควบคุมการทำงานของระบบ สิ่งสำคัญของการรวมอุปกรณ์เป็นระบบ คือ รูปแบบ (Format) ของการติดต่อกันของอุปกรณ์แต่ละตัว เช่น รูปแบบคำสั่งที่ PC จะส่งไปควบคุมเครื่อง CNC และ แชนกัล ให้ เครื่อง CNC และ แชนกัลทำงานตามต้องการ นอกจากนี้จะต้องหาวิธีการ Interface อุปกรณ์แต่ละตัวเข้าด้วยกัน โดยจะต้องคำนึงถึงทรัพยากรที่มีอยู่เป็นหลักก่อน และถ้าไม่เพียงพอจึงต้องหาวิธีขยาย เช่น การ Interface ทั้ง เครื่อง CNC และ แชนกัล เข้ากับ Computer ซึ่งต้องติดต่อกันผ่านทางพอร์ตอนุกรม ดังนั้น จึงต้องจัดหาพอร์ตอนุกรมให้เพียงพอต่อการใช้งานได้

ปัญหาอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้น คือ แชนกัลจะสามารถทำงานได้ตามตำแหน่งที่ต้องการ ก็ต่อเมื่อ เราเซตค่าตำแหน่งตำแหน่งต่างๆไว้เรียบร้อยแล้วก่อนทำงาน ดังนั้นจึงเกิดข้อจำกัดในด้านของตำแหน่งมาก กล่าวคือ อุปกรณ์ทุกอย่างเมื่อเซตค่าตำแหน่งไว้แล้ว จะเคลื่อนย้ายอีกไม่ได้ เพราะจะทำให้ค่าตำแหน่งทุกค่าที่เซตไว้เปลี่ยนแปลงไป ทำให้เกิดข้อผิดพลาดในการทำงานได้ ดังนั้นจะต้องตรวจสอบตำแหน่งของอุปกรณ์ทุกตัวก่อนการทำงานทุกครั้ง

2. ข้อเสนอแนะในการทำวิจัยในอนาคต

งานที่ควรพัฒนาต่อไป คือ การพัฒนาโปรแกรมควบคุมระบบอัตโนมัติให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่แล้วใน Hardware ของแชนกัล และ เครื่อง CNC มาใช้ประโยชน์ในเชิงพัฒนาโปรแกรม เช่น ให้โปรแกรมสามารถตรวจสอบสถานะการทำงานของเครื่อง CNC ได้ เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีการพัฒนาอื่นๆอีกที่สามารถทำต่อได้ เช่น พัฒนาโปรแกรมให้มีลักษณะเป็น CAD (Computer Aid Design) กล่าวคือ ผู้ใช้สามารถออกแบบชิ้นงานตามที่ต้องการเองได้ แล้วให้เครื่อง Computer ประมวลผล เป็น Code ที่ส่งให้เครื่อง CNC เข้าใจได้ทันที พัฒนาโปรแกรมให้มีภาพกราฟฟิกที่สวยงามมากยิ่งขึ้น หรือติดตั้งระบบนิวแมติกเพิ่มเติมเพื่อให้ระบบมีการพัฒนาแบบอัตโนมัติโดยสมบูรณ์ และยังมีการพัฒนาอื่นๆอีกมากมายในการพัฒนาอื่นๆอีกมากมาย ในการพัฒนาโปรแกรมและระบบให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

กิตติกรรมประกาศ

ขอขอบคุณ อ. เทพจิตร เขยโศคา ในการให้คำปรึกษาและช่วยเหลือ ในการทำ Project
ขอขอบคุณ อ. เอกพจน์ ตันตราภิวัดน์ และ อ.อุดม จันทรจักรสสุข สำหรับความช่วยเหลือ
และคำแนะนำที่เป็นประโยชน์

ขอขอบคุณ ท่านอาจารย์ทุกท่านในการถ่ายทอดความรู้ และ ประสิทธิ์ประสาทวิชา
ขอขอบคุณเพื่อน ๆ ทุกคนที่ให้ความช่วยเหลือด้านอุปกรณ์และให้กำลังใจซึ่งกันและกัน
อย่างไม่ขาดสาย

ขอขอบคุณ คุณพ่อคุณแม่ที่ให้ทุกสิ่งทุกอย่างจนมาถึงทุกวันนี้ได้



เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

หนังสืออ้างอิง

1. สุทธิศักดิ์ พงศ์ธนาพาณีช, “ Visual BASIC 4.0 Professional”, บริษัท ซีเอ็ดดูเคชั่น, 2539.
2. ผศ. ชาลี ตระการกุล, เทคโนโลยีซีเอ็นซี, สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น), 2538
3. EMCO,EMCO Technics,edition 86-9 ref. no.EN2 024.
4. รศ. กฤษดา วิศวธีรานนท์, “ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับหุ่นยนต์อุตสาหกรรม” วารสารเทคโนโลยี ฉบับหุ่นยนต์อุตสาหกรรม ปีที่ 21, ฉบับที่ 117, 2537
5. Larry Horath, Computer Numerical Control Programing of Machines, 1993





เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

Option Explicit

```
Private Sub MDIForm_Load()  
    Load Form3  
    Load Form4  
    Load Form5  
    Load Form8  
    MDIForm1.Icon = LoadPicture("c:\vb\vbplay1.ico")  
    MDIForm1.Arrange 3  
End Sub
```

```
Private Sub Picture1_Click()
```

```
End Sub
```

```
Private Sub Picture2_Click()
```

```
End Sub
```



```

Option Explicit
Dim I As Long
Sub Delay(Delaytime!)
    Dim Looptime!
    Looptime! = Timer + Delaytime!
    Do While Timer < Looptime!
        DoEvents
    Loop
End Sub

```

```

Private Sub Form_Load()
    Form1.WindowState = 2
    Timer1.Enabled = True
    Timer1.Interval = 10000
    Form1.Visible = True
    Form1.WindowState = 2
    Delay (3)
    Form2.Visible = True
End Sub

```

```

Private Sub Image1_Click(Index As Integer)

```

```

End Sub

```

```


Private Sub Timer1_Timer()

```

```

End Sub

```

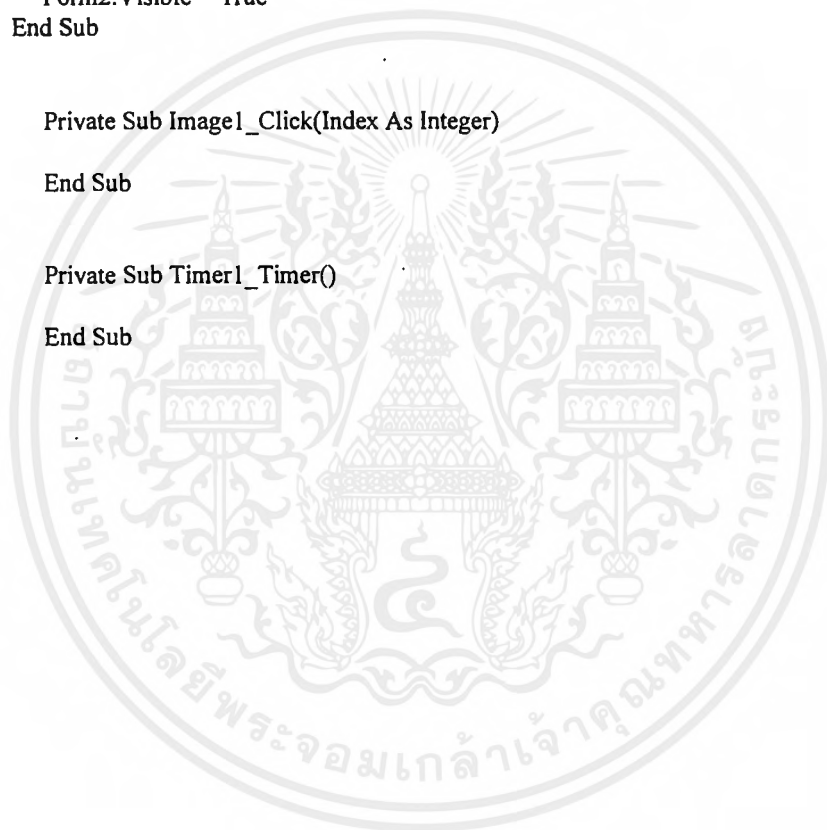

Option Explicit

```
Private Sub Auto_Click()  
    Form6.Visible = True  
    Form2.Visible = False  
End Sub
```

```
Private Sub Form_Load()
```

```
End Sub
```

```
Private Sub Image1_Click()
```

```
End Sub
```

```
Private Sub Manual_Click()  
    MDIForm1.Visible = True  
End Sub
```



เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

Option Explicit

```

Dim a%, b%, c%, d%, e, f, l As Integer
Dim LpDCB As DCB
Dim nCid As Integer, Text As String
Const Commstring1 = "COM2:9600,n,8,2"
Const Commstring2 = "COM4:300,e,7,1"
Dim g, h, j, l As Integer, X As Long
Sub HandCNC1()
c% = Inp(&H378)
Out &H378, c% And 251
d% = Inp(&H378)
End Sub

```

```

Sub setinitial1()
a% = Inp(&H378)
Out &H378, a% Or 4
b% = Inp(&H378)
End Sub

```

```

Private Sub end_Click()
End Sub

```

```

Private Sub Form_Load()
End Sub

```

```

Private Sub HandCnc_Click()
c% = Inp(&H378)
Out &H378, c% And 251
d% = Inp(&H378)
End Sub

```

```

Private Sub Setinitial1_Click()
a% = Inp(&H378)

```

Out &H378, a% Or 4
b% = Inp(&H378)
End Sub

Private Sub start_Click()

End Sub



เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

```

Option Explicit
Dim g, h As Integer
Dim a%, b%, c%, d%, e, f, l As Integer
Dim LpDCB As DCB
Dim nCid As Integer, Text As String
Const Commstring1 = "COM2:9600,n,8,2"
Const Commstring2 = "COM4:300,e,7,1"
Dim j, l As Integer, X As Long

```

```

Sub Close_comm()
Dim Ret As Integer
Ret = Closecomm(nCid)
nCid = 0 'Clear nCid to stop Poll_comm
End Sub

```

```

Sub Comm_Open(Commstring$)
Dim T, c As Integer
Dim Commport As String
T = Closecomm(2)
T = Closecomm(3)
T = Closecomm(4)
T = Closecomm(1)
Commport$ = Left$(Commstring$, InStr(Commstring$, ":") - 1)
nCid = Opencomm(Commport$, 1024, 1024)
If nCid < 0 Then
MsgBox "Unable to Open Comm Device:" + Str$(nCid), 16
If nCid = -2 Then T = Closecomm(Mid(Commstring$, 4, 1))
End
End If
c = BuildCommDCB(Commstring$, LpDCB)
If c Then
MsgBox "Unable to Build Comm DCB ", 16
End
End If
LpDCB.Id = Chr$(nCid)
If (SetcommState(LpDCB)) Then
MsgBox "Unable to set Comm State", 16
End
End If
End Sub

```

```

Public Sub CNC(pol$)
Dim Ret As Integer, T As Integer, n As Integer, cnt As Integer
Dim Lpstat As COMSTAT
Dim textline As String, c As String, textline1 As String
Static Buffer$, buffer1$, Buffer2$
Comm_Open Commstring2$ 'to make ncid <> 0
If nCid = 0 Then Exit Sub
Open pol$ For Input As #1
Do While Not EOF(1)
Line Input #1, Buffer$
textline = Chr$(13)
textline1 = Chr$(10)
buffer1$ = Buffer$ + textline + textline1
Buffer2$ = Buffer2$ + buffer1$
Loop
T = GetCommError(nCid, Lpstat) 'Get current stats
If Lpstat.cbOutQue < 2000 Then 'Space Left in buffer?
Ret = WriteComm(nCid, Buffer2$, Len(Buffer2$)) 'Place chars in buffer
If Ret <= 0 Then Ret = -Ret 'Ret has # of chars output,
Buffer2$ = Mid(Buffer2$, Ret + 1)
End If
Close #1
End Sub

```

เอกสารนี้เป็นเอกสาร
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น

End Sub มิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

```

Sub load1()
    Static pol$
    h = Inp(&H378)
    Out &H378, h Or 1
    pol$ = "c:\vb\pol.c5n"
    CNC (pol$)
    Setinitial_Click
End Sub

Sub load2()
    Static pol$
    h = Inp(&H378)
    Out &H378, h Or 1
    pol$ = "c:\vb\pol1.c5n"
    CNC (pol$)
    Setinitial_Click
End Sub

Sub load3()
    Static pol$
    h = Inp(&H378)
    Out &H378, h Or 1
    pol$ = "c:\vb\pol2.c5n"
    CNC (pol$)
    Setinitial_Click
End Sub

Private Sub Setinitial_Click()
    g = Inp(&H378)
    Out &H378, g And 254
End Sub

```

```
Private Sub Form_Load()
```

```
End Sub
```

```
Private Sub Label1_Click()
```

```
End Sub
```

```
Private Sub LoadA1_Click()
```

```
load1
```

```
End Sub
```

```
Private Sub loadA2_Click()  
load2  
End Sub
```

```
Private Sub loadA3_Click()  
load3  
End Sub
```

```
Private Sub Picture1_Click()  
loadA2.Enabled = False  
loadA3.Enabled = False  
LoadA1.Enabled = True  
End Sub
```

```
Private Sub Picture2_Click()  
LoadA1.Enabled = False  
loadA3.Enabled = False  
loadA2.Enabled = True  
End Sub
```

```
Private Sub Picture3_Click()  
LoadA1.Enabled = False  
loadA2.Enabled = False  
loadA3.Enabled = True  
End Sub
```

```
Private Sub Setinitial2_Click()  
g = Inp(&H378)  
Out &H378, g And 254  
End Sub
```

Option Explicit
Dim I, j As Integer

Private Sub Form_Load()

End Sub

Private Sub Image1_Click()

End Sub

Private Sub Setinitial3_Click()

I = Inp(&H378)
Out &H378, I Or 8
End Sub

Private Sub start_Click()

j = Inp(&H378)
Out &H378, j And 247
End Sub



```

Option Explicit
Dim a%, b%, c%, d%, e, f, l As Integer
Dim LpDCB As DCB
Dim nCid As Integer, Text As String
Const Cmmstring1 = "COM2:9600,n,8,2"
Const Cmmstring2 = "COM4:300,e,7,1"
Dim g, h, j, l, z, o, p As Integer, X As Long
Dim Ret As Integer
Dim M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7 As Integer
Sub back()
    Static Buffer$
    Dim m, n As Integer
    Buffer$ = "6M-2280" + Chr$(13)
    Awrite_comm (Buffer$)
    m = Val(Left(Buffer$, 1))
    n = Val(Mid(Buffer$, 4, 4))
    Text1(m) = Text1(m) - n
    Delay (15)
    Buffer$ = "2M+0530" + Chr$(13)
    Awrite_comm (Buffer$)
    m = Val(Left(Buffer$, 1))
    n = Val(Mid(Buffer$, 4, 4))
    Text1(m) = Text1(m) + n
    Delay (3)
    Buffer$ = "3M-0180" + Chr$(13)
    Awrite_comm (Buffer$)
    m = Val(Left(Buffer$, 1))
    n = Val(Mid(Buffer$, 4, 4))
    Text1(m) = Text1(m) - n
    Delay (3)
    Buffer$ = "8M+2000" + Chr$(13)
    Awrite_comm (Buffer$)
    Delay (15)
    Buffer$ = "6M-0120" + Chr$(13)
    Awrite_comm (Buffer$)
    m = Val(Left(Buffer$, 1))
    n = Val(Mid(Buffer$, 4, 4))
    Text1(m) = Text1(m) - n
    Delay (3)
    Buffer$ = "2M-0530" + Chr$(13)
    Awrite_comm (Buffer$)
    m = Val(Left(Buffer$, 1))
    n = Val(Mid(Buffer$, 4, 4))
    Text1(m) = Text1(m) - n
    Delay (3)
    Buffer$ = "3M+0180" + Chr$(13)
    Awrite_comm (Buffer$)
    m = Val(Left(Buffer$, 1))
    n = Val(Mid(Buffer$, 4, 4))
    Text1(m) = Text1(m) + n
    Delay (3)
    Buffer$ = "6M+2400" + Chr$(13)
    Awrite_comm (Buffer$)
    m = Val(Left(Buffer$, 1))
    n = Val(Mid(Buffer$, 4, 4))
    Text1(m) = Text1(m) + n
    Delay (15)
    Buffer$ = "3M-0256 " + Chr$(13)
    Awrite_comm (Buffer$)
    m = Val(Left(Buffer$, 1))
    n = Val(Mid(Buffer$, 4, 4))
    Text1(m) = Text1(m) - n
    Delay (3)
    Buffer$ = "2M+0372" + Chr$(13)
    Awrite_comm (Buffer$)

```

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่จัดทำขึ้นเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า

ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น ถือว่าเอกสารนี้เป็นเอกสารลับต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

```

m = Val(Left(Buffer$, 1))
n = Val(Mid(Buffer$, 4, 4))
Text1(m) = Text1(m) + n
Delay (3)
Buffer$ = "8M-2000" + Chr$(13)
Awrite_comm (Buffer$)
Delay (3)
Buffer$ = "3M+0256 " + Chr$(13)
Awrite_comm (Buffer$)
m = Val(Left(Buffer$, 1))
n = Val(Mid(Buffer$, 4, 4))
Text1(m) = Text1(m) + n
Delay (3)
Buffer$ = "2M-0372" + Chr$(13)
Awrite_comm (Buffer$)
m = Val(Left(Buffer$, 1))
n = Val(Mid(Buffer$, 4, 4))
Text1(m) = Text1(m) - n
Delay (3)
End Sub

```

```

Sub Checkend()
Out &H379, 255 'line 1 -
o = Inp(&H379) And 248
z = o And 16
If z = 0 Then
GoTo line1
Elseif z = 16 Then
closecomm1
OpenComm1
Form7.Visible = True
back
Form7.Visible = False
End If
End Sub

```

```

Private Sub closecomm1()
Form6.Close_comm
End Sub

```

```

Sub Close_comm()
Dim Ret As Integer
Ret = Closecomm(nCid)
nCid = 0 'Clear nCid to stop Poll_comm
End Sub

```

```

Sub Awrite_comm(Buffer$)
Dim T, ij As Integer, Lpstat As COMSTAT
Static buffer1$
T = GetCommError(nCid, Lpstat) ' Get current stats
If Lpstat.cbOutQue < 1024 Then ' Space left in Buffer ?
If Ret >= 0 Then
Ret = WriteComm(nCid, Buffer$, Len(Buffer$)) 'Place chars in buffer
If Ret <= 0 Then Ret = -Ret ' Ret is the number of char
End If
Buffer$ = Mid$(Buffer$, Ret + 1) ' Remove xmitted chars from buffer
End If
Exit Sub
End Sub

```

```

Sub come()
Static Buffer$
Dim m, n As Integer
Buffer$ = "3M-0256 " + Chr$(13)
Awrite_comm (Buffer$)
m = Val(Left(Buffer$, 1))
n = Val(Mid(Buffer$, 4, 4))

```

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่... ศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
 ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น... ขอหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

```

Text1(m) = Text1(m) - n
Delay (3)
Buffer$ = "2M+0372" + Chr$(13)
Awrite_comm (Buffer$)
m = Val(Left(Buffer$, 1))
n = Val(Mid(Buffer$, 4, 4))
Text1(m) = Text1(m) + n
Delay (3)
Buffer$ = "8M+2000" + Chr$(13)
Awrite_comm (Buffer$)
Delay (3)
Buffer$ = "2M-0372" + Chr$(13)
Awrite_comm (Buffer$)
m = Val(Left(Buffer$, 1))
n = Val(Mid(Buffer$, 4, 4))
Text1(m) = Text1(m) - n
Delay (3)
Buffer$ = "3M+0256" + Chr$(13)
Awrite_comm (Buffer$)
m = Val(Left(Buffer$, 1))
n = Val(Mid(Buffer$, 4, 4))
Text1(m) = Text1(m) + n
Delay (3)
Buffer$ = "6M-2400" + Chr$(13)
Awrite_comm (Buffer$)
m = Val(Left(Buffer$, 1))
n = Val(Mid(Buffer$, 4, 4))
Text1(m) = Text1(m) - n
Delay (15)
Buffer$ = "2M+0530" + Chr$(13)
Awrite_comm (Buffer$)
m = Val(Left(Buffer$, 1))
n = Val(Mid(Buffer$, 4, 4))
Text1(m) = Text1(m) + n
Delay (3)
Buffer$ = "3M-0180" + Chr$(13)
Awrite_comm (Buffer$)
m = Val(Left(Buffer$, 1))
n = Val(Mid(Buffer$, 4, 4))
Text1(m) = Text1(m) - n
Delay (3)
Buffer$ = "6M+0120" + Chr$(13)
Awrite_comm (Buffer$)
m = Val(Left(Buffer$, 1))
n = Val(Mid(Buffer$, 4, 4))
Text1(m) = Text1(m) + n
Delay (15)
Buffer$ = "8M-2000" + Chr$(13)
Awrite_comm (Buffer$)
Delay (3)
Buffer$ = "2M-0530" + Chr$(13)
Awrite_comm (Buffer$)
m = Val(Left(Buffer$, 1))
n = Val(Mid(Buffer$, 4, 4))
Text1(m) = Text1(m) - n
Delay (3)
Buffer$ = "3M+0180" + Chr$(13)
Awrite_comm (Buffer$)
m = Val(Left(Buffer$, 1))
n = Val(Mid(Buffer$, 4, 4))
Text1(m) = Text1(m) + n
Delay (3)
Buffer$ = "6M+2280" + Chr$(13)
Awrite_comm (Buffer$)
m = Val(Left(Buffer$, 1))

```

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่จัดทำขึ้นเพื่อใช้ในการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
 ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น ขออภัยและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

```
n = Val(Mid(Buffer$, 4, 4))
```

```
Text1(m) = Text1(m) + n
```

```
End Sub
```

```
Sub Comm_Open(Commstring$)
```

```
Dim T, c As Integer
```

```
Dim Commport As String
```

```
T = Closecomm(2)
```

```
T = Closecomm(3)
```

```
T = Closecomm(4)
```

```
T = Closecomm(1)
```

```
Commport$ = Left$(Commstring$, InStr(Commstring$, ":") - 1)
```

```
nCid = Opencomm(Commport$, 1024, 1024)
```

```
If nCid < 0 Then
```

```
MsgBox "Unable to Open Comm Device:" + Str$(nCid), 16
```

```
If nCid = -2. Then T = Closecomm(Mid(Commstring$, 4, 1))
```

```
End
```

```
End If
```

```
c = BuildCommDCB(Commstring$, LpDCB)
```

```
If c Then
```

```
MsgBox "Unable to Build Comm DCB ", 16
```

```
End
```

```
End If
```

```
LpDCB.Id = Chr$(nCid)
```

```
If (SetcommState(LpDCB)) Then
```

```
MsgBox "Unable to set Comm State", 16
```

```
End
```

```
End If
```

```
End Sub
```

```
Sub Delay(Delaytime!)
```

```
Dim Looptime!
```

```
Looptime! = Timer + Delaytime!
```

```
Do While Timer < Looptime!
```

```
DoEvents
```

```
Loop
```

```
End Sub
```

```
Private Sub OpenComm1()
```

```
If nCid Then
```

```
Font.Bold = True
```

```
FontSize = 5
```

```
Else
```

```
Form6.Comm_Open Commstring1$
```

```
GoTo line1
```

```
End If
```

```
End Sub
```

```
Sub Setinitiall3()
```

```
I = Inp(&H378)
```

```
Out &H378, I Or 8
```

```
End Sub
```

```
Sub Startt()
```

```
j = Inp(&H378)
```

```
Out &H378, j And 247
```

```
End Sub
```

```
Private Sub Form_Load()
```

```
Dim I As Integer
```

```
Text1(0).Move 30, 270, 40, 18
```

```
Text1(1).Move 90, 270, 40, 18
```

```
Text1(2).Move 150, 270, 40, 18 ศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
```

```
Text1(3).Move 210, 270, 40, 18
```

```
Text1(4).Move 270, 270, 40, 18 ต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้
```

```
Text1(5).Move 330, 270, 40, 18
```

```

Text1(6).Move 390, 270, 40, 18
For I = 1 To 22
  Print ""
Next
Font.Bold = True
FontSize = 9
Print Tab(40); " Position of Motor "
Print ""
Print Spc(8); "M1"; Spc(8); "M2"; Spc(9); "M3"; Spc(9); "M4"; Spc(8); "M5"; Spc(8); "M6"; Spc(8);

```

```
End Sub
```

```
Private Sub Label1_Click()
```

```
End Sub
```

```
Public Sub Picture1_Click()
```

```
Dim m, n, I As Integer
```

```
Static pol$
```

```
Static Buffer$
```

```
pol$ = "c:\vb\pol.c5n"
```

```
OpenComm1
```

```
Form7.Visible = True
```

```
come
```

```
Delay (15)
```

```
Form7.Visible = False
```

```
Form3.setinitiall1
```

```
Delay (3)
```

```
Form3.HandCNC1
```

```
Delay (3)
```

```
Form4.load1
```

```
Delay (15)
```

```
Setinitiall3
```

```
Delay (5)
```

```
Startt
```

```
Delay (10)
```

```
Checkend
```

```
closecomm1
```

```
End Sub
```

```
Private Sub Picture2_Click()
```

```
Dim m, n, I As Integer
```

```
Static pol$
```

```
Static Buffer$
```

```
pol$ = "c:\vb\pol1.c5n"
```

```
OpenComm1
```

```
Form7.Visible = True
```

```
come
```

```
Delay (15)
```

```
Form7.Visible = False
```

```
Form3.setinitiall1
```

```
Delay (3)
```

```
Form3.HandCNC1
```

```
Delay (3)
```

```
Form4.load2
```

```
Delay (20)
```

```
Setinitiall3
```

```
Delay (5)
```

```
Startt
```

```
Delay (10)
```

```
Checkend
```

```
closecomm1
```

```
End Sub
```

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่ให้บริการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น ขอสงวนสิทธิ์ในสิ่งที่ปรากฏ และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

```
Private Sub Picture3_Click()  
Dim m, n, l As Integer  
Static pol$  
Static Buffer$  
pol$ = "c:\vb\pol2.c5n"  
OpenComm1  
Form7.Visible = True  
come  
Delay (15)  
Form7.Visible = False  
Form3.setinitial1  
Delay (3)  
Form3.HandCNC1  
Delay (3)  
Form4.load3  
Delay (15)  
Setinitial3  
Delay (5)  
Startt  
Delay (10)  
Checkend  
closecomm1  
End Sub
```

```
Private Sub Text1_Change(Index As Integer)
```

```
End Sub
```



```

' Set the top shading line.
  For I = 1 To BorderWidth
    Me.Line (AdjustX * I, AdjustY * I)-(Me.ScaleWidth - (AdjustX * (I + 1)), AdjustY * I), WHITE
    Me.Line -(Me.ScaleWidth - (AdjustX * (I + 1)), Me.ScaleHeight - (AdjustY * (I + 1))), DARK_GRAY
    Me.Line -(AdjustX * I, Me.ScaleHeight - (AdjustY * (I + 1))), DARK_GRAY
    Me.Line -(AdjustX * I, AdjustY * I), WHITE
  Next
End Sub

```

```
Private Sub Form_Load()
```

```
-----
' Set up the initial pictures.
-----
```

```
Me.Move (Screen.Width - Me.Width) \ 2, (Screen.Height - Me.Height) \ 2
```

```
-----
' Set the initial image for the Rover
-----
```

```

RoverIdx = 0
picRover.Picture = picclip2.GraphicCell(RoverIdx)
Timer1.Enabled = True
PanLandscape PanAmount
End Sub

```

```
Private Sub Form_Paint()
```

```
-----
' Repaint our 3D effects.
-----
```

```
Form3D 2
End Sub
```

```
Private Sub Label1_Click()
```

```
End Sub
```

```
Private Sub Label2_Click()
```

```
End Sub
```

```
Private Sub picRover_Click()
```

```
End Sub
```

```
Private Sub Timer1_Timer()
```

```
-----
' Pan the landscape until the timer is disabled.
-----
```

```

PanLandscape PanAmount
End Sub

```

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

Option Explicit

```
Dim a%, b%, c%, d%, e, f, l As Integer
Dim LpDCB As DCB
Dim nCid As Integer, Text As String
Const Commstring1 = "COM2:9600,n,8,2"
Const Commstring2 = "COM4:300,e,7,1"
Dim g, h, j, l As Integer, X As Long
Dim Ret As Integer
```

```
Dim M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7 As Integer
```

```
'-----
' Variables and constants used by the PicClip form.
'-----
```

```
Const PAN_DEFAULT = 2
```

```
Dim PicWidth As Integer
Dim PanAmount As Integer
Dim RoverIdx As Integer
```

```
' Used for keyboard operation of panning
```

```
Const KEY_LEFT = &H25
Const KEY_RIGHT = &H27
```

```
' WindowState constant
```

```
Const MINIMIZE = 1
```

```
' Color Constants
```

```
Const DARK_GRAY = &H808080
Const WHITE = &HFFFFFF
Const BLACK = &H0
```

```
Private Sub PanLandscape(ByVal PanAmount As Integer)
```

```
'-----
' Pan the landscape by PanAmount. Positive values
' pan right, negative values pan left. Check and
' handle if we go off either edge.
'-----
```

```
Dim NewX As Integer
```

```
RoverIdx = (RoverIdx + 1) Mod 7
```

```
Picture1 = picclip2.GraphicCell(RoverIdx)
```

```
End Sub
```

```
Sub SavePos()
```

```
Dim n As String, Num As Integer, a, b, c, d, e, f, g As Integer
```

```
n = InputBox("Please Enter Position", "Position")
```

```
Num = Val(n)
```

```
Kru = Kru + 1
```

```
For I = 1 To 8
```

```
Pos(Num, I) = m(I)
```

```
Next
```

```
End Sub
```

```
Sub GotoPos()
```

```
Dim S, T, W, Y As String, Sit, j, l As Integer, Moto1 As Integer
```

```
Dim Motor(8) As Integer, Buffer(8) As String, Speed As String, Moto As String
```

```
S = InputBox("Input Position which you want to go . Oh ! Sorry we can Record Position Only 20 Position", "Go to Position")
```

```
Sit = Val(S)
```

```
If Sit = 0 Then
```

```
MsgBox ("Please Enter Only Number ")
```

```
GotoPos
```

```
End If
```

```
If Sit > 20 Then
```

```

MsgBox ("I allready told you NOT more than 20 . Don't Stupid")
GotoPos
End If
For j = 1 To 8
T = m(j)
Motor(j) = Pos(Sit, j) - m(j)           ' Find displacement of Motor
Buffer(j) = "0M-0000"                 ' Set Buffer = 0
Speed = Right(Buffer(j), 4)
If Motor(j) < 0 Then
Moto1 = Motor(j) * -1
Moto = Str(Moto1)
ElseIf Motor(j) > 0 Then
Moto = Str(Motor(j))
ElseIf Motor(j) = 0 Then
Moto = Speed
End If
Y = Moto
W = Buffer(j)
T = Motor(j)
If Len(Moto) = 2 Then
Mid(Buffer(j), 7, 1) = Mid(Moto, 2, 1)
ElseIf Len(Moto) = 3 Then
Mid(Buffer(j), 6, 2) = Mid(Moto, 2, 2) ' Give Speed of displacement to Buffer
ElseIf Len(Moto) = 4 Then
Mid(Buffer(j), 5, 3) = Mid(Moto, 2, 3)
ElseIf Len(Moto) = 5 Then
Mid(Buffer(j), 4, 4) = Mid(Moto, 2, 4)
End If
W = Buffer(j)
Select Case j
Case 1
If Motor(j) < 0 Then
Mid(Buffer(j), 3, 1) = "-"
ElseIf Motor(j) > 0 Then
Mid(Buffer(j), 3, 1) = "+"
End If
Mid(Buffer(j), 1, 1) = j
m(j) = m(j) + Motor(j)
Text1(j - 1) = m(j)
Case 2
If Motor(j) < 0 Then
Mid(Buffer(j), 3, 1) = "-"
ElseIf Motor(j) > 0 Then
Mid(Buffer(j), 3, 1) = "+"
End If
Mid(Buffer(j), 1, 1) = j
m(j) = m(j) + Motor(j)
Text1(j - 1) = m(j)
Case 3
If Motor(j) < 0 Then
Mid(Buffer(j), 3, 1) = "-"
ElseIf Motor(j) > 0 Then
Mid(Buffer(j), 3, 1) = "+"
End If
Mid(Buffer(j), 1, 1) = j
m(j) = m(j) + Motor(j)
Text1(j - 1) = m(j)
Case 4
Buffer(j + 1) = Buffer(j)
If Motor(j) < 0 Then
Mid(Buffer(j + 1), 3, 1) = "-"
ElseIf Motor(j) > 0 Then
Mid(Buffer(j + 1), 3, 1) = "+"
End If
Mid(Buffer(j + 1), 1, 1) = j
m(j) = m(j) + Motor(j)
Text1(j - 1) = m(j)

```

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับใช้เท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
 ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งยังมี Mid(Buffer(j), 3, 1) = "+"อ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

```

End If
Mid(Buffer(j), 1, 1) = j
Mid(Buffer(j + 1), 1, 1) = j + 1
m(j) = m(j) + Motor(j)
Text1(j - 1) = m(j)
Buffer(j) = Buffer(j + 1) + Chr(13) + Buffer(j) + Chr(13)
W = Buffer(j)
Awrite_comm (Buffer(j))
GoTo line1

```

Case 5 ' Wrist - roll

```

Buffer(j - 1) = Buffer(j)
If Motor(j) < 0 Then
Mid(Buffer(j), 3, 1) = "-"
Mid(Buffer(j - 1), 3, 1) = "-"
ElseIf Motor(j) > 0 Then
Mid(Buffer(j), 3, 1) = "+"
Mid(Buffer(j - 1), 3, 1) = "+"
End If
Mid(Buffer(j), 1, 1) = j
Mid(Buffer(j - 1), 1, 1) = j - 1
m(j) = m(j) + Motor(j)
Text1(j - 1) = m(j)
Buffer(j) = Buffer(j) + Chr(13) + Buffer(j - 1) + Chr(13)
W = Buffer(j)
Awrite_comm (Buffer(j))
GoTo line1

```

Case 6 ' Slide Base

```

If Motor(j) < 0 Then
Mid(Buffer(j), 3, 1) = "-"
ElseIf Motor(j) > 0 Then
Mid(Buffer(j), 3, 1) = "+"
End If
Mid(Buffer(j), 1, 1) = j
m(j) = m(j) + Motor(j)
Text1(j - 1) = m(j)

```

Case 7 ' Stand Rotate

```

If Motor(j) < 0 Then
Mid(Buffer(j), 3, 1) = "-"
ElseIf Motor(j) > 0 Then
Mid(Buffer(j), 3, 1) = "+"
End If
Mid(Buffer(j), 1, 1) = j
m(j) = m(j) + Motor(j)
Text1(j - 1) = m(j)

```

Case 8

```

If Motor(j) < 0 Then
Mid(Buffer(j), 3, 1) = "-"
Mid(Buffer(j), 4, 4) = "2000"
ElseIf Motor(j) > 0 Then
Mid(Buffer(j), 3, 1) = "+"
Mid(Buffer(j), 4, 4) = "2000"
End If
Mid(Buffer(j), 1, 1) = j
m(j) = Pos(Sit, j)
W = Buffer(j)
End Select
W = Buffer(j)
Buffer(j) = Buffer(j) + Chr$(13)
Awrite_comm (Buffer(j))
Next
End Sub

```

line1:

```

If nCid = 0 Then Exit Sub
    Select Case I
    Case 49 ' key 1
        Buffer$ = "1M-0012" + Chr$(13)
        M1 = M1 - 12
        Text1(0) = M1
        Awrite_comm (Buffer$)
    Case 113 ' key q
        Buffer$ = "1M+0012" + Chr$(13)
        M1 = M1 + 12
        Text1(0) = M1
        Awrite_comm (Buffer$)
    Case 50 ' key 2
        Buffer$ = "2M-0008" + Chr$(13)
        M2 = M2 - 8
        Text1(1) = M2
        Awrite_comm (Buffer$)
    Case 119 ' key w
        Buffer$ = "2M+0012" + Chr$(13)
        M2 = M2 + 12
        Text1(1) = M2
        Awrite_comm (Buffer$)
    Case 51 ' key 3
        Buffer$ = "3M+00010" + Chr$(13)
        M3 = M3 + 10
        Text1(2) = M3
        Awrite_comm (Buffer$)
    Case 101 ' key e
        Buffer$ = "3M-0013" + Chr$(13)
        M3 = M3 - 13
        Text1(2) = M3
        Awrite_comm (Buffer$)
    Case 52 ' key 4
        Buffer$ = "4M+0010" + Chr$(13) + "5M-0010" + Chr$(13)
        M4 = M4 + 10
        Text1(3) = M4
        Awrite_comm (Buffer$)
    Case 114 ' key r
        Buffer$ = "4M-0010" + Chr$(13) + "5M+0010" + Chr$(13)
        M4 = M4 - 10
        Text1(3) = M4
        Awrite_comm (Buffer$)
    Case 53 ' key 5
        Buffer$ = "4M+0010" + Chr$(13) + "5M+0010" + Chr$(13)
        M5 = M5 + 10
        Text1(4) = M5
        Awrite_comm (Buffer$)
    Case 116 ' key t
        Buffer$ = "4M-0010" + Chr$(13) + "5M-0010" + Chr$(13)
        M5 = M5 - 10
        Text1(4) = M5
        Awrite_comm (Buffer$)
    Case 54 ' key 6
        Buffer$ = "6M+0012" + Chr$(13)
        M6 = M6 + 12
        Text1(5) = M6
        Awrite_comm (Buffer$)
    Case 121 ' key y
        Buffer$ = "6M-0012" + Chr$(13)
        M6 = M6 - 12
        Text1(5) = M6
        Awrite_comm (Buffer$)
    Case 55 ' key 7
        Buffer$ = "7M+0010" + Chr$(13)
        M7 = M7 + 10

```

```

Text1(6) = M7
Awrite_comm (Buffer$)
Case 117 ' key u
Buffer$ = "7M-0010" + Chr$(13)
M7 = M7 - 10
Text1(6) = M7
Awrite_comm (Buffer$)
Case 111 ' key o
Buffer$ = "8M-2000" + Chr$(13)
Awrite_comm (Buffer$)
Case 99 ' key c
Buffer$ = "8M+2000" + Chr$(13)
Awrite_comm (Buffer$)

```

End Select

Exit Sub
End Sub

```

Sub Awrite_comm(Buffer$)
Dim T, ij As Integer, Lpstat As COMSTAT
Static buffer1$
T = GetCommError(nCid, Lpstat) ' Get current stats
If Lpstat.cbOutQue < 1024 Then ' Space left in Buffer ?
If Ret >= 0 Then
Ret = WriteComm(nCid, Buffer$, Len(Buffer$)) 'Place chars in buffer
If Ret <= 0 Then Ret = -Ret ' Ret is the number of char
End If
Buffer$ = Mid$(Buffer$, Ret + 1) ' Remove xmitted chars from buffer
End If
Exit Sub
End Sub

```

```

Sub Close_comm()
Dim Ret As Integer
Ret = Closecomm(nCid)
nCid = 0 'Clear nCid to stop Poll_comm
End Sub

```

```

Sub Comm_Open(Commstring$)
Dim T, c As Integer
Dim Commport As String
'-----
'--Close any previously open communication ports
'-----

```

```

T = Closecomm(2)
T = Closecomm(3)
T = Closecomm(4)
T = Closecomm(1)
'-----
'--Open the communication port,get nCid
'--nCid < 0 if error,refer to IE_constants
'-- -2 = port already open,try closing it anyway.
'-----

```

```

Commport$ = Left$(Commstring$, InStr(Commstring$, ":") - 1)
nCid = Opencomm(Commport$, 1024, 1024)
If nCid < 0 Then
MsgBox "Unable to Open Comm Device:" + Str$(nCid), 16
If nCid = -2 Then T = Closecomm(Mid(Commstring$, 4, 1))
End
End If

```

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกนัยหนึ่งคือหากมีการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

```

'-----
'--Load the CommDCB with parameters from Commstring
c = BuildCommDCB(Commstring$, LpDCB)
If c Then
    MsgBox "Unable to Build Comm DCB ", 16
End
End If
'-----

'-- Set the port state
'-----

LpDCB.Id = Chr$(nCid)
If (SetcommState(LpDCB)) Then
    MsgBox "Unable to set Comm State", 16
End
End If
End Sub

```

```

Private Sub end_Click()
    Close_comm
    Form8.Caption = "Communication Port Closed"
End Sub

```

```

Sub Form_KeyPress(keyascii As Integer)
    RoverIdx = 0
    Picture1.Picture = picclip2.GraphicCell(RoverIdx)
    Timer1.Enabled = True
    PanLandscape PanAmount

```

```

If keyascii = 49 Then
    Base1 (49)
ElseIf keyascii = 113 Then
    Base1 (113)
ElseIf keyascii = 50 Then
    Base1 (50)
ElseIf keyascii = 119 Then
    Base1 (119)
ElseIf keyascii = 51 Then
    Base1 (51)
ElseIf keyascii = 101 Then
    Base1 (101)
ElseIf keyascii = 52 Then
    Base1 (52)
ElseIf keyascii = 114 Then
    Base1 (114)
ElseIf keyascii = 53 Then
    Base1 (53)
ElseIf keyascii = 116 Then
    Base1 (116)
ElseIf keyascii = 54 Then
    Base1 (54)
ElseIf keyascii = 121 Then
    Base1 (121)
ElseIf keyascii = 55 Then
    Base1 (55)
ElseIf keyascii = 117 Then
    Base1 (117)
ElseIf keyascii = 111 Then
    Base1 (111)
ElseIf keyascii = 99 Then

```

```

Base1 (99)
End If
End Sub

```

```

Private Sub Form_Load()
Dim I As Integer, S As String

```

```

S = " Now , this is a sample of control Robot and this is Teach Position menu. "

```

```

Form8.Font.Bold = True

```

```

FontSize = 10

```

```

Form8.Print Tab(2), S

```

```

FontSize = 7

```

```

Form8.Print

```

```

Form8.Print " 1/Q Move Base Right / Left"

```

```

Form8.Print

```

```

Form8.Print " 2/W Move Shoulder Up / Down"

```

```

Form8.Print

```

```

Form8.Print " 3/E Move Elbow Up / Down"

```

```

Form8.Print

```

```

Form8.Print " 4/R Move Wrist-Pitch Up / Down"

```

```

Form8.Print

```

```

Form8.Print " 5/T Move Wrist-Roll Left / Right"

```

```

Form8.Print

```

```

Form8.Print " 6/Y Move Slide Base + / -"

```

```

Form8.Print

```

```

Form8.Print " O/C Open / Close Gripper"

```

```

Form8.Print

```

```

Text1(0).Move 30, 200, 40, 18

```

```

Text1(1).Move 90, 200, 40, 18

```

```

Text1(2).Move 150, 200, 40, 18

```

```

Text1(3).Move 210, 200, 40, 18

```

```

Text1(4).Move 270, 200, 40, 18

```

```

Text1(5).Move 330, 200, 40, 18

```

```

Text1(6).Move 390, 200, 40, 18

```

```

Font.Bold = True

```

```

FontSize = 9

```

```

Print Tab(40); " Position of Motor "

```

```

Print ""

```

```

Print Spc(8); "M1"; Spc(8); "M2"; Spc(9); "M3"; Spc(9); "M4"; Spc(8); "M5"; Spc(8); "M6"; Spc(8); "M7"

```

```

End Sub

```

```

Private Sub Picture1_Click()

```

```

End Sub

```

```

Private Sub start_Click()

```

```

Comm_Open Commstring1$

```

```

If nCid Then Form8.Caption = "Communication Port Open"

```

End Sub

Private Sub Text1_Change(Index As Integer)

End Sub

Private Sub Timer1_Timer()

' Pan the landscape until the timer is disabled.

PanLandscape PanAmount

End Sub



เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

Option Explicit

```
Declare Function Inp Lib "InpOut.dll" (ByVal Port%) As Integer
Declare Sub Out Lib "InpOut.dll" (ByVal Port%, ByVal Value%)
```

'Error Flags

```
Global nCid, Pos(20, 8), Kru As Integer, Text As String
Global Const Commstring1 = "COM2:9600,n,8,2"
Global Const Commstring2 = "COM4:300,e,7,1"
Global m(8) As Integer
Global Const CE_RXOVER = &H1 'Receive Queue overflow
Global Const CE_OVERRUN = &H2 'Receive Overrun Error
Global Const CE_RXPARITY = &H4 'Receive Parity Error
Global Const CE_FRAME = &H8 'Receive Framing error
Global Const CE_BREAK = &H10 'Break Detected
Global Const CE_CTSTO = &H20 'CTS Timeout
Global Const CE_DSRTO = &H40 'DSR Timeout
Global Const CE_RLSDTO = &H80 'RLSD Timeout
Global Const CE_TXFULL = &H100 'TX Queue is full
Global Const CE_PTO = &H200 'LPTx Timeout
Global Const CE_IOE = &H400 'LPTx I/O Error
Global Const CE_DNS = &H800 'LPTx Device not selected
Global Const CE_OOP = &H1000 'LPTx Out-of-Paper
Global Const CE_MODE = &H8000 'Requested mode unsupported

Global Const IE_BADID = (-1) 'Invalid or unsupported ID
Global Const IE_OPEN = (-2) 'Device Already Open
Global Const IE_NOPEN = (-3) 'Device Not Open
Global Const IE_MEMORY = (-4) 'Unable to allocate queues
Global Const IE_DEFAULT = (-5) 'Error in default parameters
Global Const IE_HARDWARE = (-10) 'Hardware Not Present
Global Const IE_BYTESIZE = (-11) 'Illegal Byte Size
Global Const IE_BAUDRATE = (-12) 'Unsupported BaudRate
```

Type DCB

```
Id As String * 1
BaudRate As Integer
ByteSize As String * 1
Parity As String * 1
StopBits As String * 1
RlsTimeout As Integer
CtsTimeout As Integer
DsrTimeout As Integer
Bit1s As String * 1
Bit2s As String * 1
XonChar As String * 1
XoffChar As String * 1
XonLim As Integer
XoffLim As Integer
PeChar As String * 1
EofChar As String * 1
EvtChar As String * 1
TxDeLay As Integer
```

End Type

Type COMSTAT

```
Bits As String * 1
cbInQue As Integer
cbOutQue As Integer
End Type
```

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่จัดทำขึ้นเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า

Declare Function Opencomm Lib "User" (ByVal LpComname As String, ByVal wInQueue As Integer, B

yVal wOutQueue As Integer) As Integer

Declare Function SetcommState Lib "User" (LpDCB As DCB) As Integer

```

Declare Function ReadComm Lib "User" (ByVal nCid As Integer, ByVal Lpbuf As String, ByVal nSize
As Integer) As Integer
Declare Function WriteComm Lib "User" (ByVal nCid As Integer, ByVal Lpbuf As String, ByVal nSize
As Integer) As Integer
Declare Function CloseComm Lib "User" (ByVal nCid As Integer) As Integer
Declare Function BuildCommDCB Lib "User" (ByVal LpDef As String, LpDCB As DCB) As Integer
Declare Function GetCommError Lib "User" (ByVal nCid As Integer, Lpstat As COMSTAT) As Integer

' Functions for Scrolling a Window

Declare Sub ScrollWindow Lib "User" (ByVal hWnd As Integer, ByVal XAmount As Integer, ByVal YAmount As Integer, LpRect As Any, lpcliprect As Any)
Declare Sub UpdateWindow Lib "User" (ByVal hWnd As Integer)

' Setting = 1

```




เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้




ภาคผนวก ข.
Flowchart การทำงานของโปรแกรม

Flowchart แสดงระบบรวม

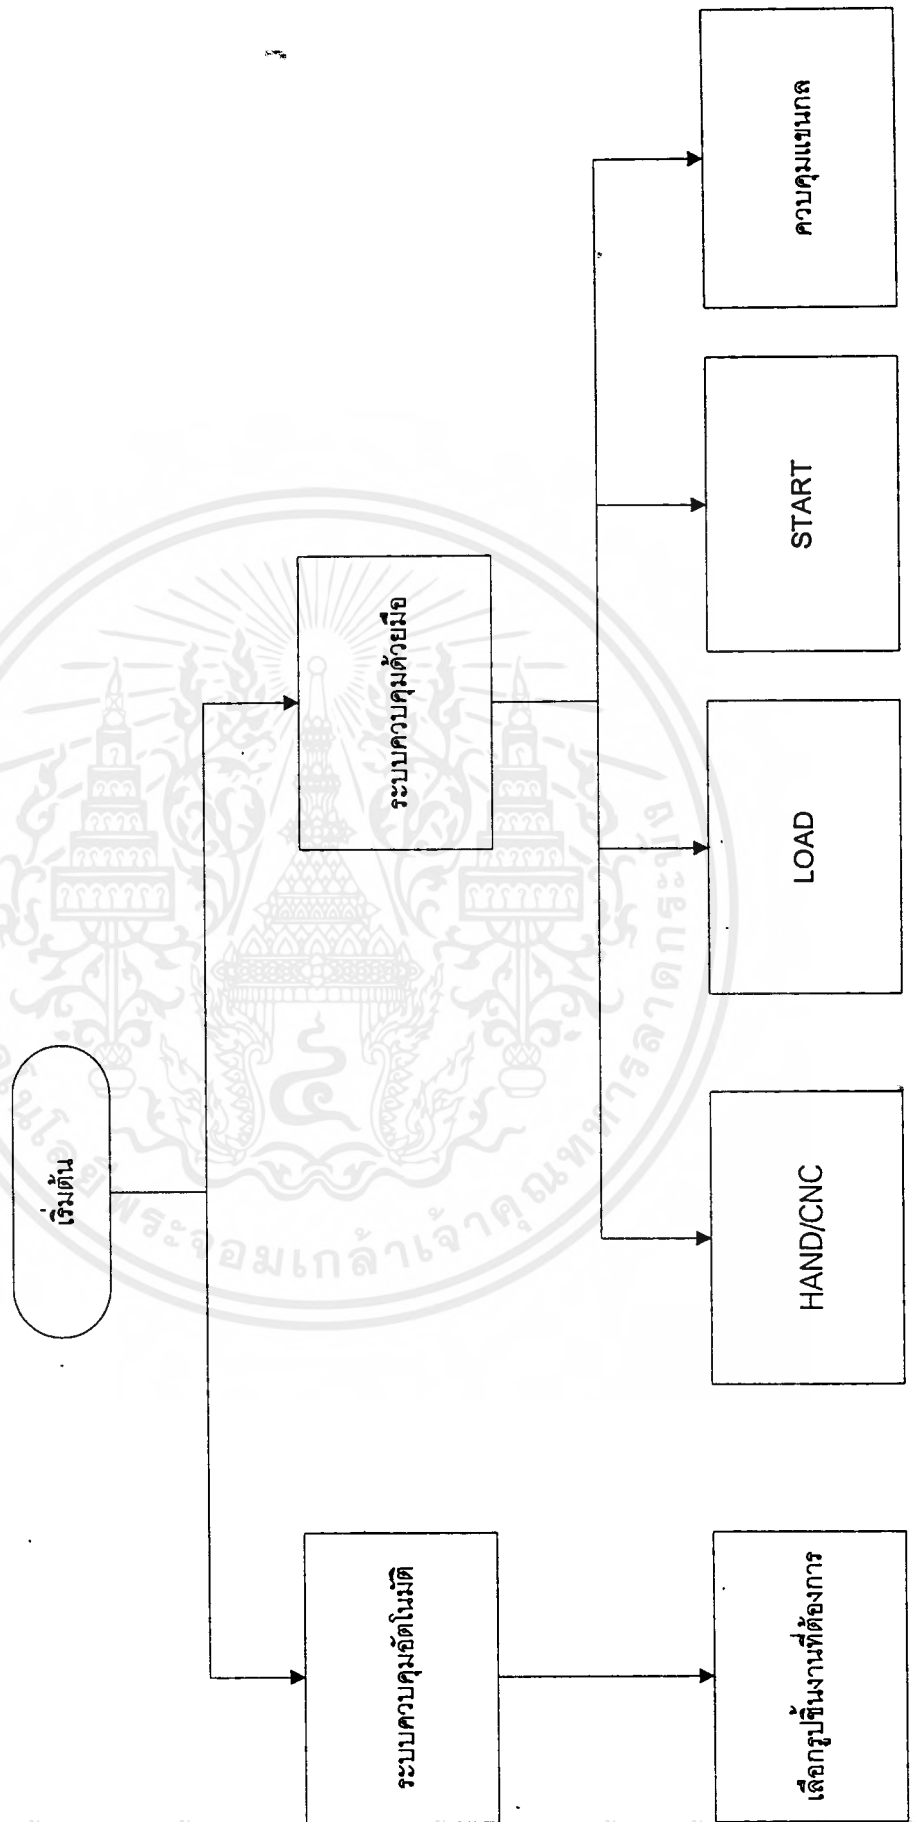


เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
 ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

Flowchart แสดงโปรแกรมซีเดอระบบควบคุมอัตโนมัติ

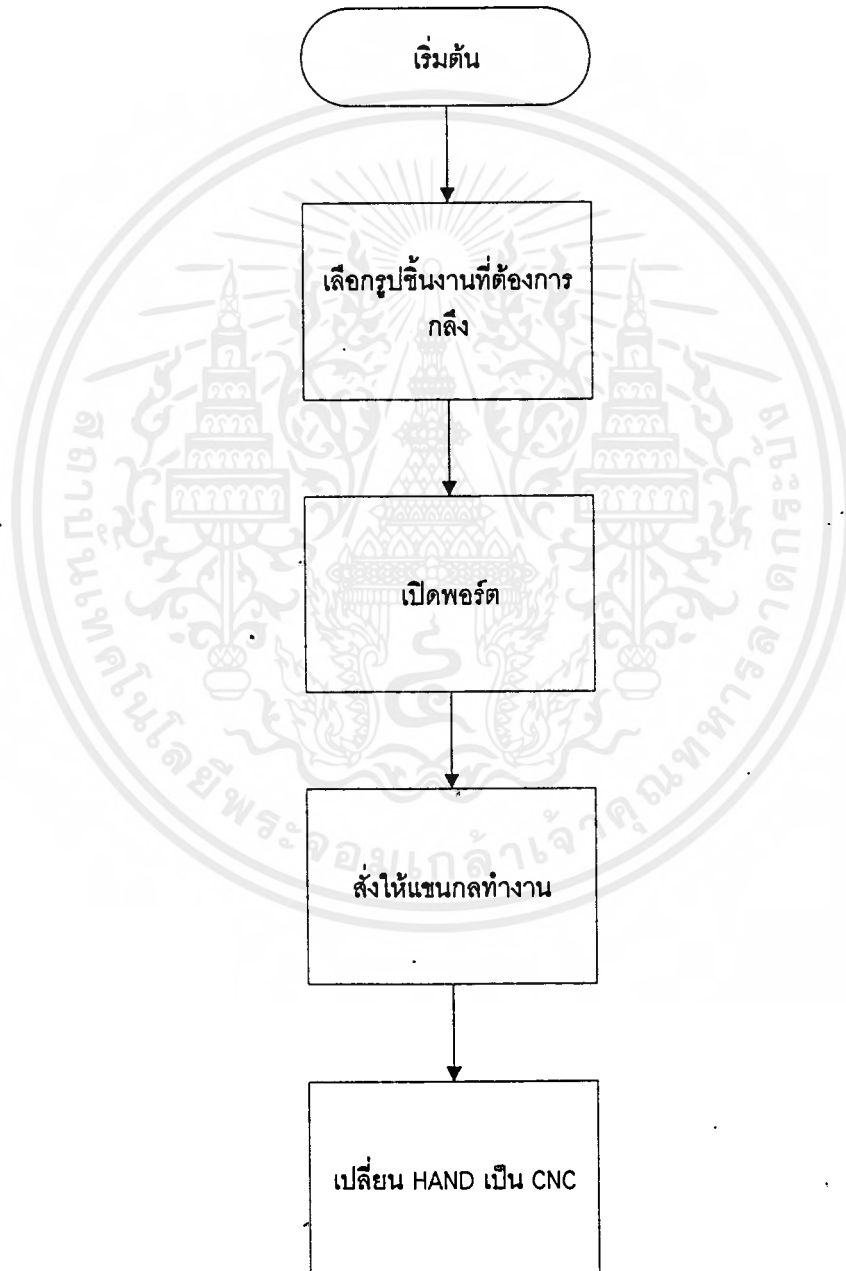


เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้


Flowchart แสดงโปรแกรม ควบคุมอัตโนมัติ (ต่อ)

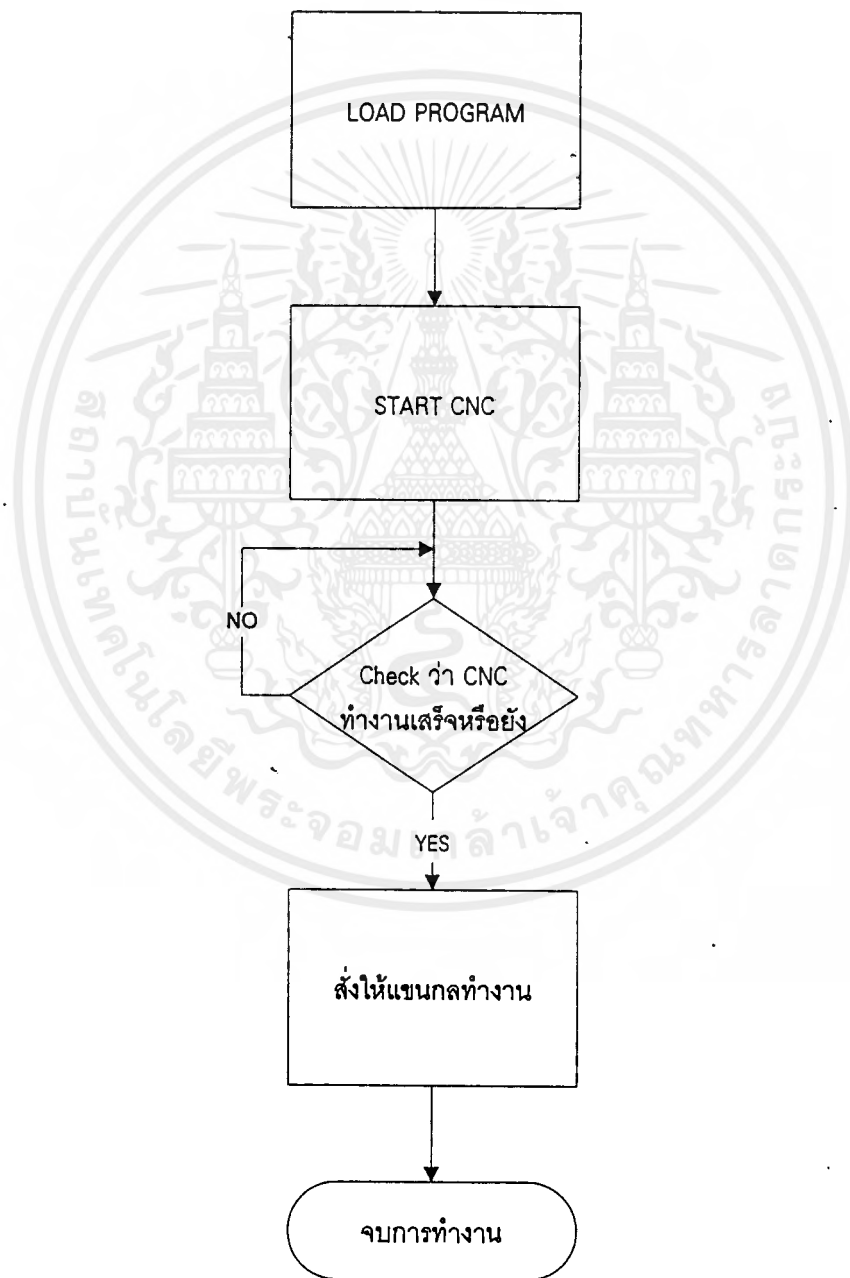

Flowchart แสดงโพรซีเจอร์การทำงานของแขนกล

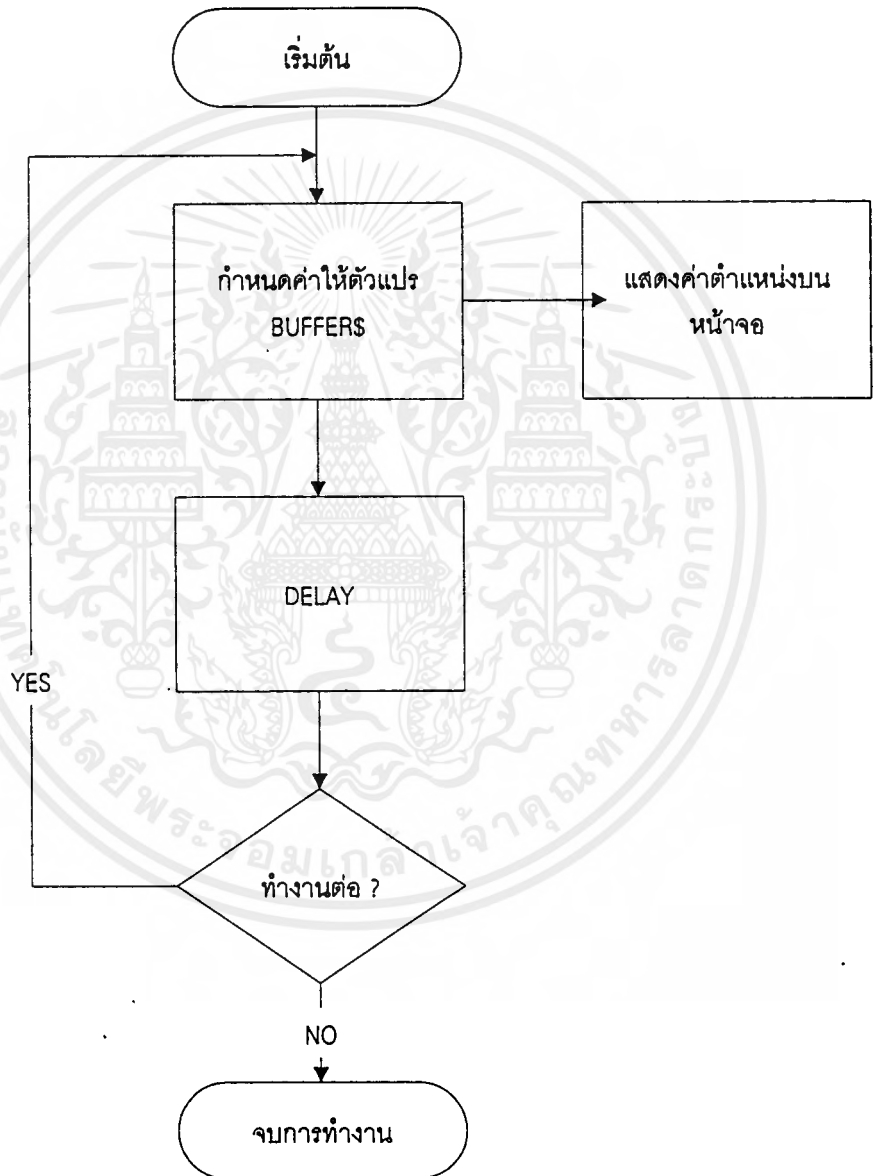


Flowchart แสดงโปรแกรมเช็คเครื่อง checkend

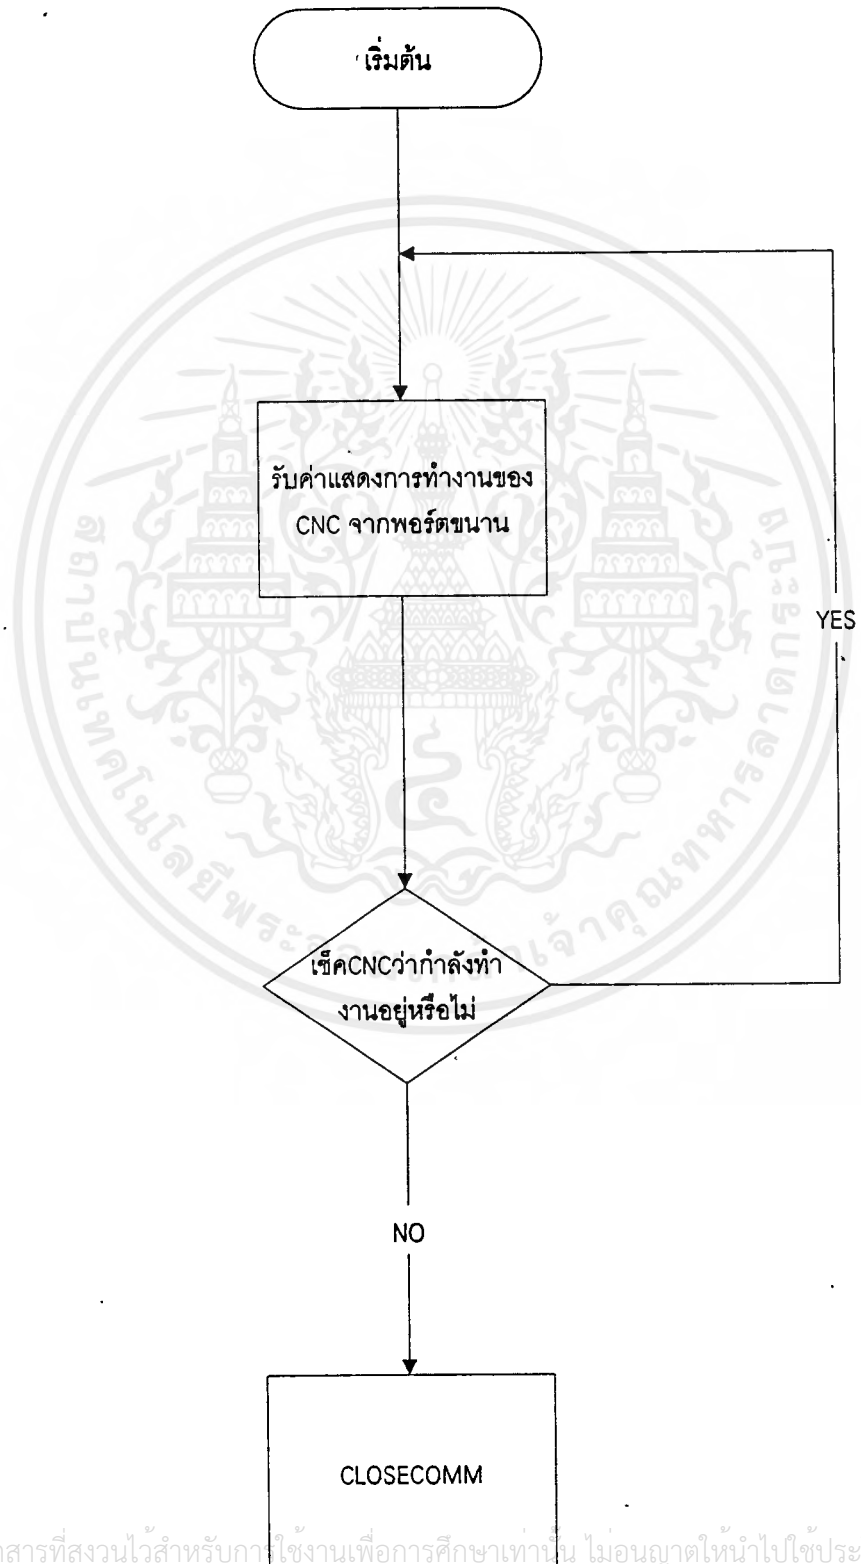


เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

Flowchart แสดงโฟรซีเจอร์ checkend (ต่อ)

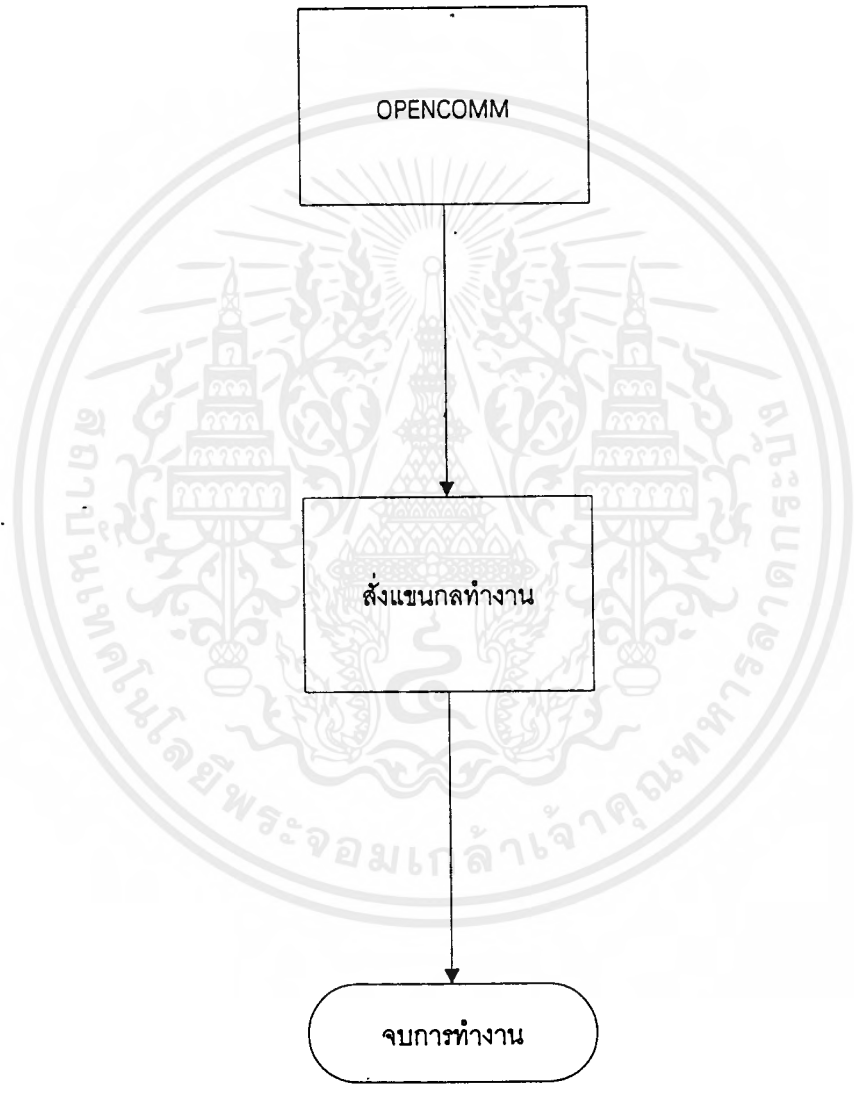


เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

Flowchart แสดงโปรแกรมเมอร์ closecomm

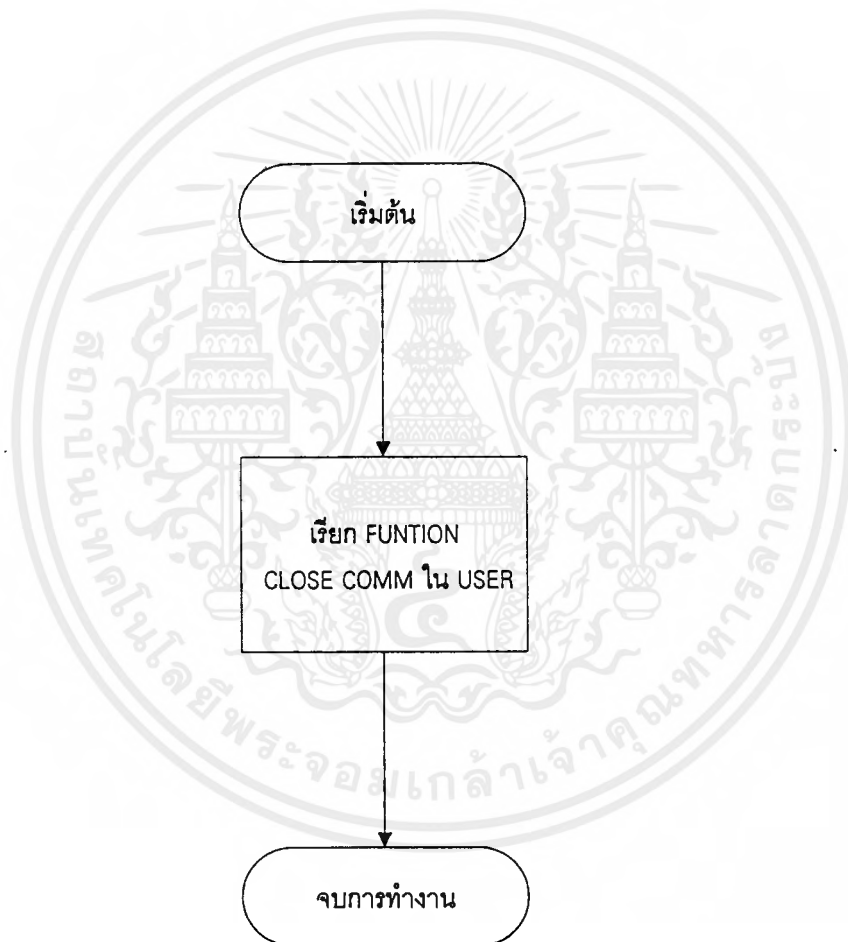


เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

Flowchart แสดงโพรซีเจอร์ delay

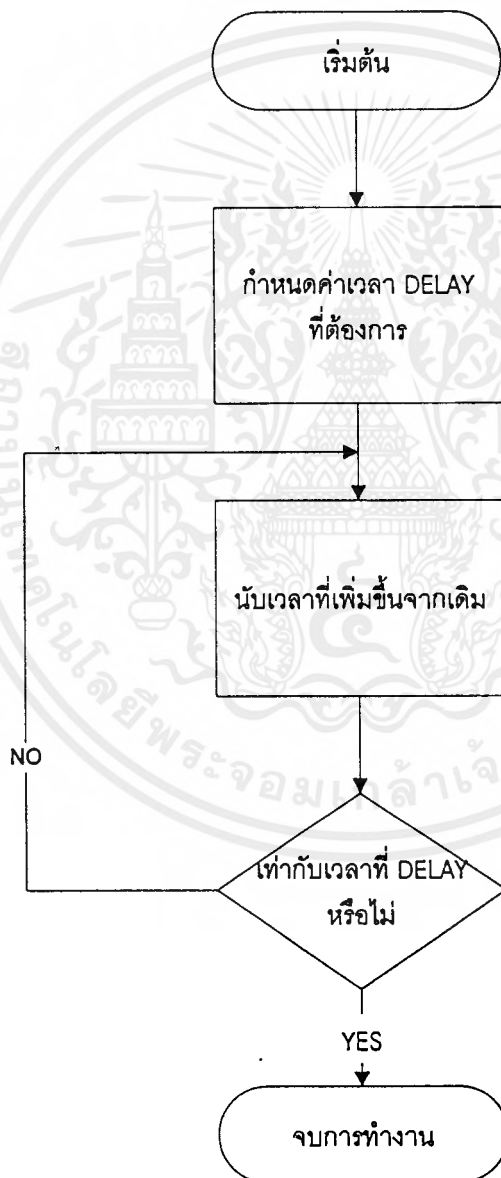


เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

Flowchart แสดงโปรซีเจอร์ hand/cnc

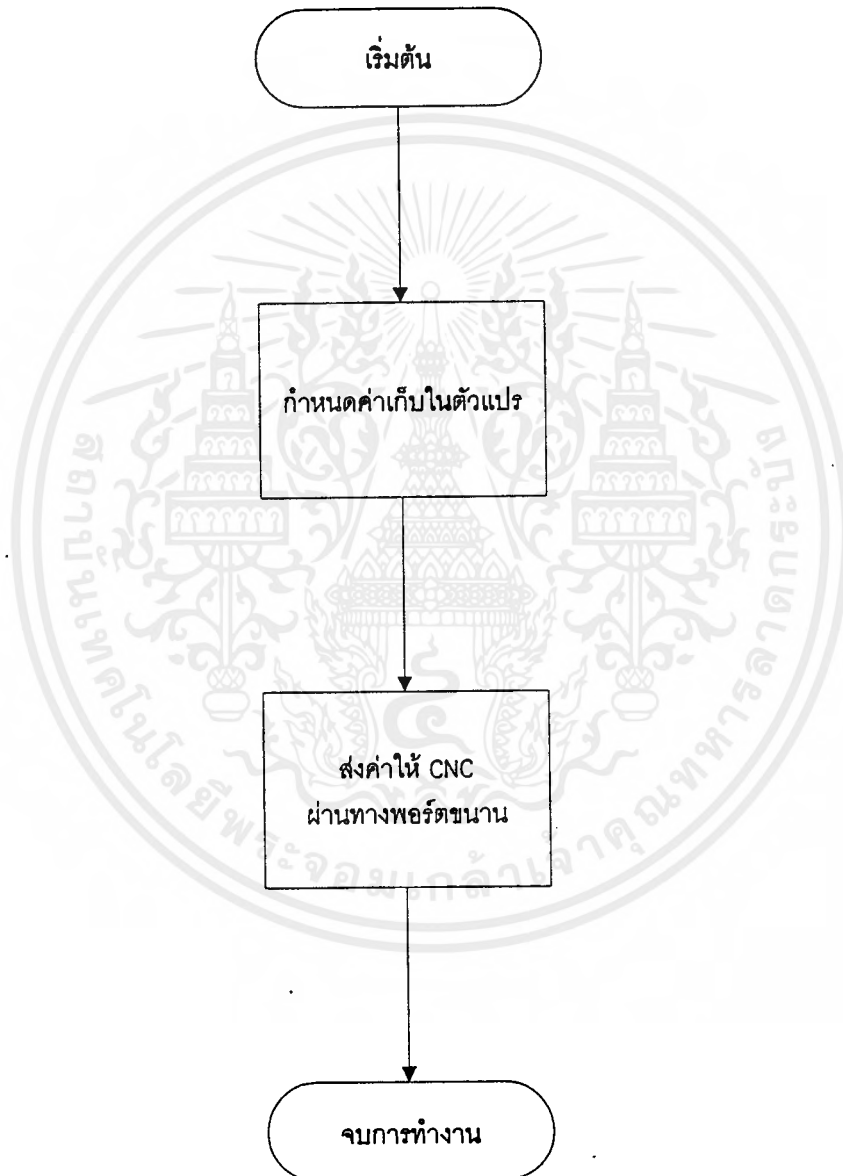


เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

Flowchart แสดงโปรแกรมเปิด port

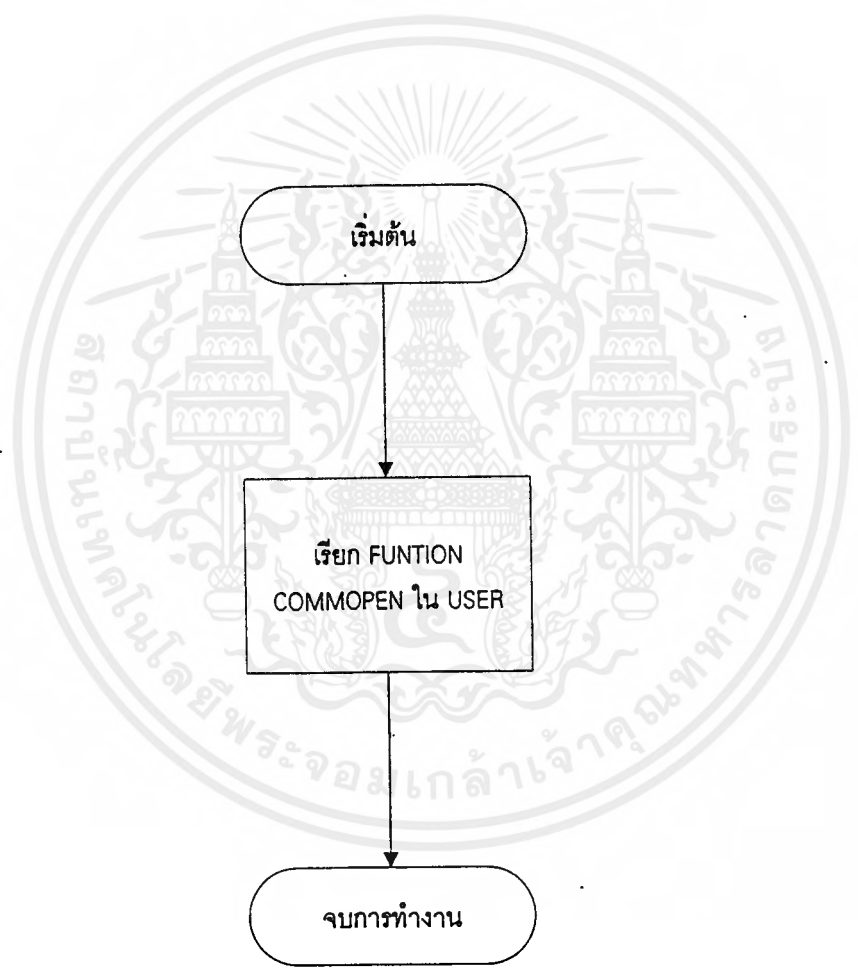


เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

Flowchart แสดงโปรแกรมที่เดอริ setinitial

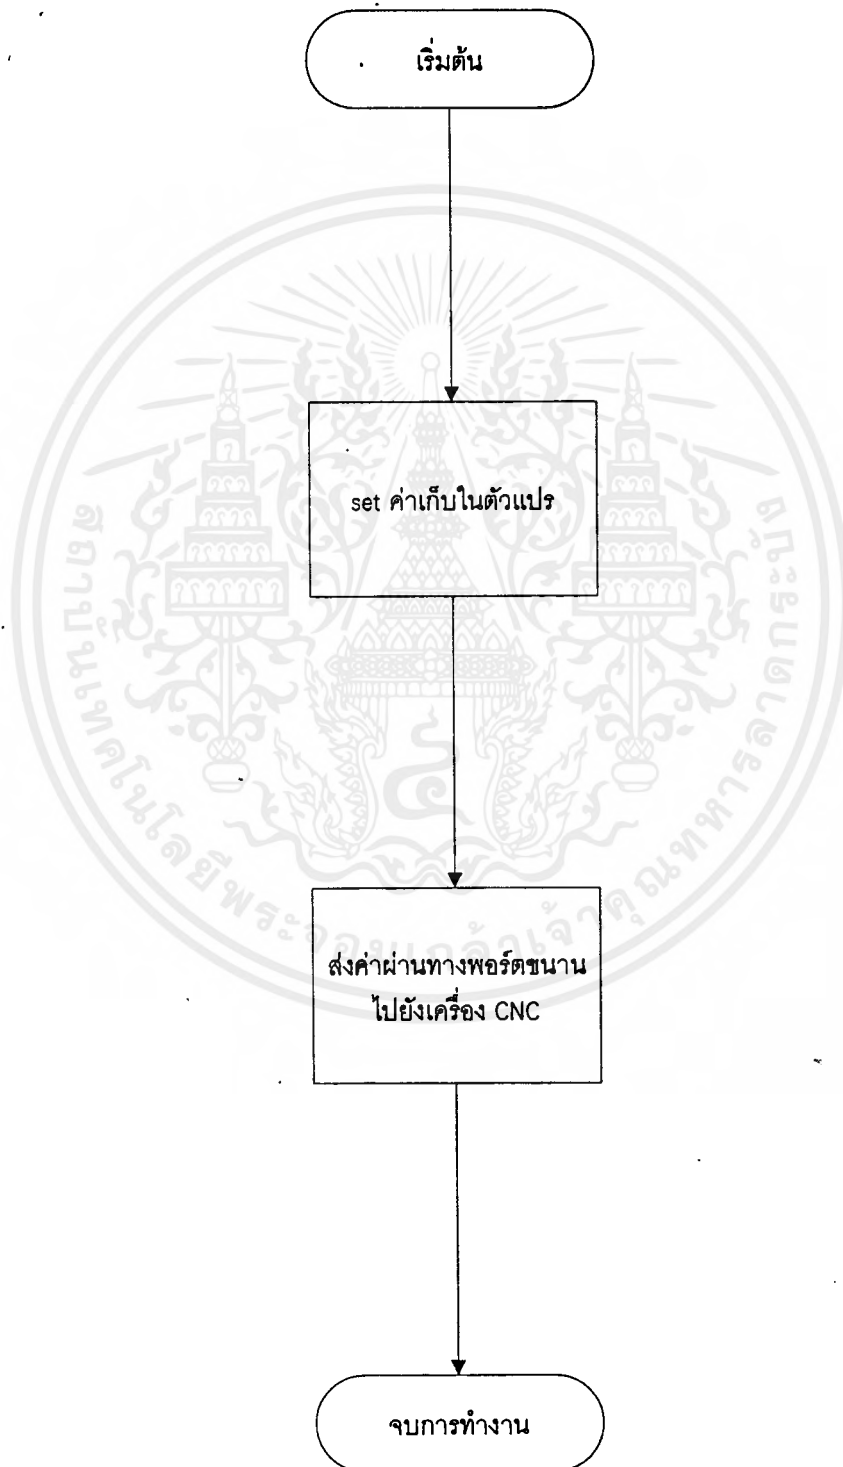


เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

Flowchart แสดงโปรแกรม start

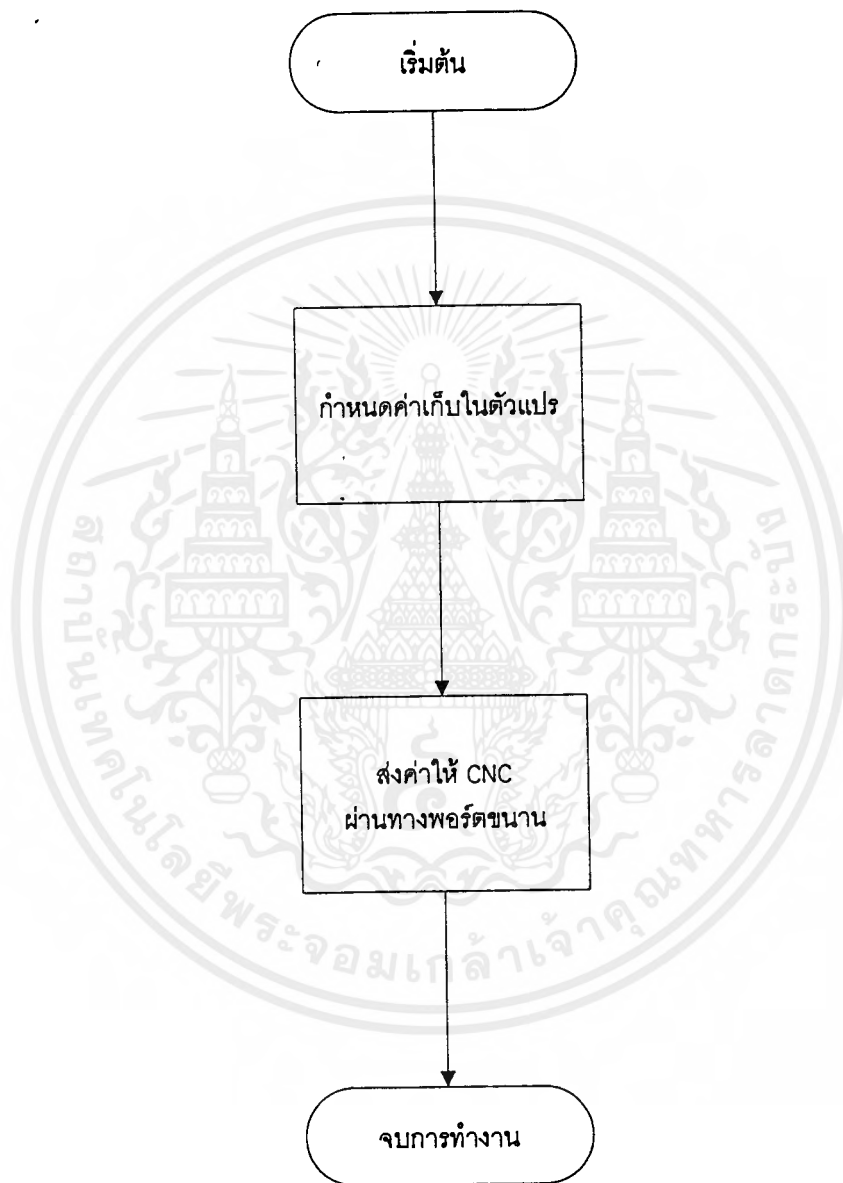


เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

Flowchart แสดงโปรแกรม writecomm

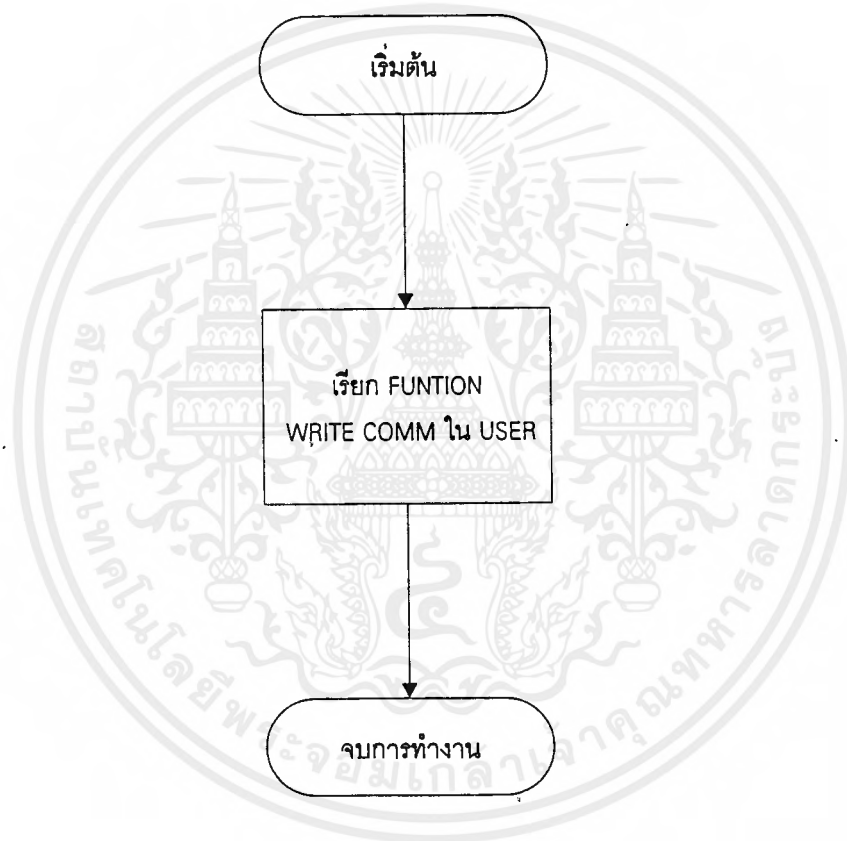


เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

FLOWCHART ของโปรแกรมส่งข้อมูลทางพอร์ตอนุกรมและขนาน

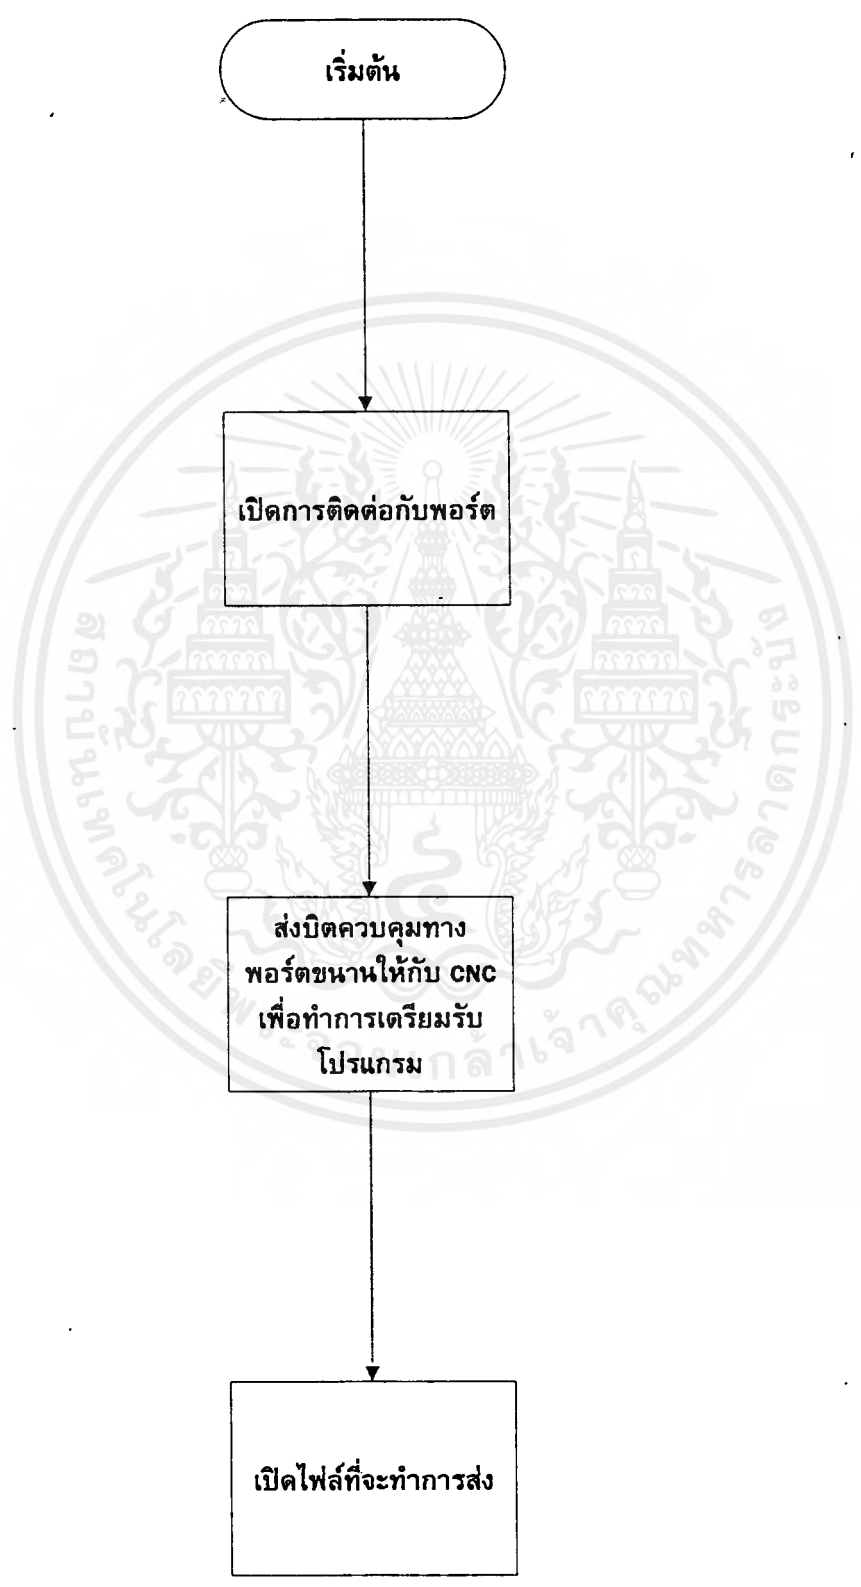

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

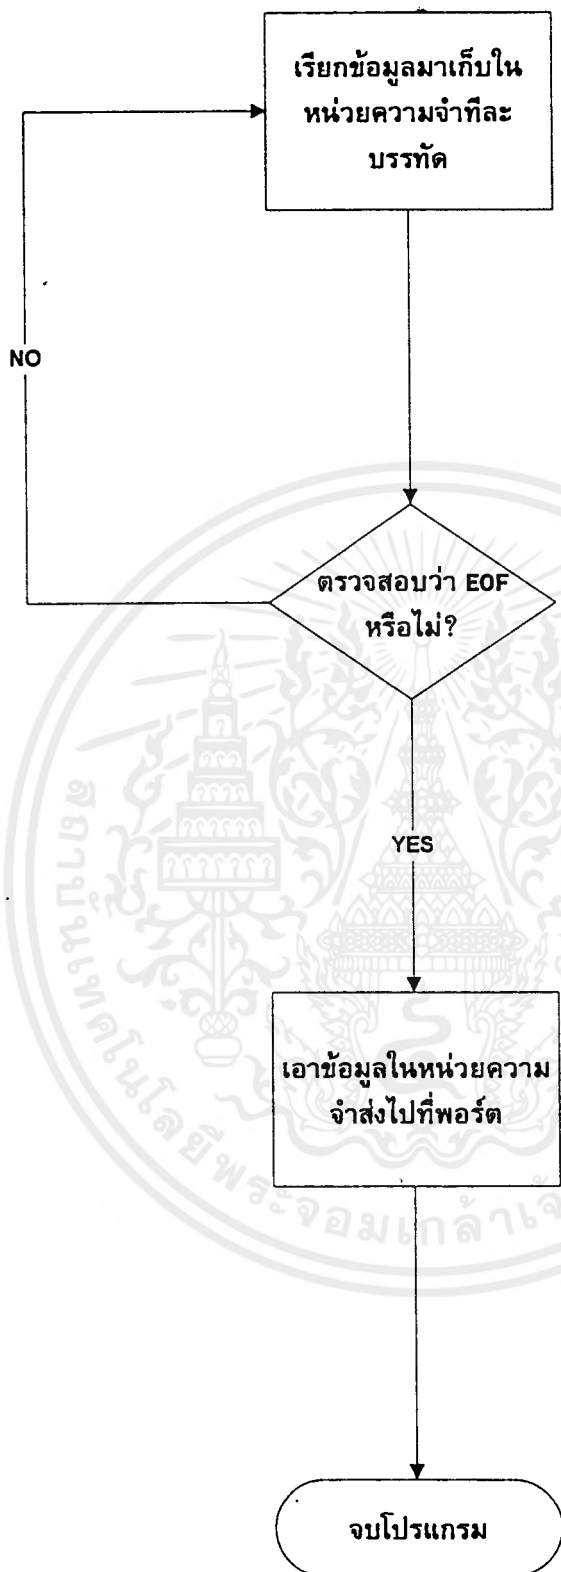

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้