



ปีการศึกษา 2538

การเลือกมอเตอร์เหนี่ยวนำโดยใช้คอมพิวเตอร์

INDUCTION MOTOR SELECTION BY COMPUTER



โดย

นายกิตติมศักดิ์ รักเสนาวนิช

นายกุลภัสสร กัญจนภิรณา

นายไพฑูรย์ จันทโรโรจน์

อาจารย์ที่ปรึกษา

อาจารย์ พิชิต ถ้ายอง

วัน เดือน ปี.....	๓ ๓,๑, ๒๕๔๐
เลขทะเบียน.....	๐๓๗๐๓๖
เลขเรียกหนังสือ.....	T ๓๘๑๕๕ ก.๖๖๕ ก.

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

037036

ปริญญานิพนธ์ปีการศึกษา 2538

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

คณะวิศวกรรมศาสตร์สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

เรื่อง การเลือกมอเตอร์เหนี่ยวนำด้วยคอมพิวเตอร์

ผู้จัดทำ

1. นายกิตติมศักดิ์ รักเสนาวนิช
2. นายกุลภัสสร กายูจนกัรณา
3. นายไพฑูรย์ จันทรไกรโรจน์



อาจารย์ที่ปรึกษา

(อาจารย์ พิชิต ล้ายอง)

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

การเลือกมอเตอร์เหนี่ยวนำด้วยคอมพิวเตอร์

นายกิตติศักดิ์ รักเสนาวนิช

นายกุลภัสสร กัญจนภิรณา

นายไพฑูรย์ จันทโรโรจน์

อาจารย์ พิชิต ถ้ำของ อาจารย์ที่ปรึกษา

ปีการศึกษา 2538

บทคัดย่อ

มอเตอร์เป็นเครื่องจักรกลพื้นฐานที่สำคัญอย่างยิ่งทางอุตสาหกรรม การเลือกมอเตอร์ให้ได้ขนาดที่เหมาะสม จะทำให้การทำงานมีประสิทธิภาพสูงสุดในราคาที่พอเหมาะ แต่การเลือกมอเตอร์ที่ดีย่อมต้องใช้ความรู้และประสบการณ์ทางด้านวิศวกรรม ทำให้การเลือกขนาดมอเตอร์เป็นเรื่องยากสำหรับบุคคลทั่วไป

โปรแกรมเลือกมอเตอร์เขียนโปรแกรมด้วยภาษา วิชาวลเบสิก (Visual Basic) และมีไมโครซอฟท์ แอคเซส (Microsoft Access) เป็นฐานข้อมูล ใช้เก็บข้อมูลของมอเตอร์ และอุปกรณ์ควบคุมมอเตอร์ ซึ่งมุ่งหวังที่จะแก้ปัญหาในการเลือกมอเตอร์ โดยโปรแกรมจะประมาณขนาดมอเตอร์ และอุปกรณ์ควบคุม จากข้อมูลที่ใช้กำหนดขึ้น เช่น ขนาดโหลด ลักษณะโหลด และโมเมนต์แรงบิด เป็นต้น ซึ่งจะเห็นว่ามีความสะดวกและรวดเร็วขึ้นอย่างมาก แต่เนื่องจากขนาดมอเตอร์เป็นค่าประมาณทางทฤษฎี จึงยังคงต้องอาศัยการทดสอบ และการพิสูจน์เพื่อใช้ปรับปรุงโปรแกรม ให้ประมาณขนาดมอเตอร์ที่ถูกต้องและเหมาะสม ต่อๆ ไป

INDUCTION MOTOR SELECTION BY COMPUTER

Kittimasak Raksenawanich

Kullapas Kanjanakerana

Paitoon Jantarakairoj

Pichit Lumyong Advisor

1995

ABSTRACT

Motor is a very important basic machine for most industry. The proper size of motor give highest efficiency with profit cost ,but the good selective of motor need a specialist in engineering. So It is too difficult for the other to specify motor.

Programmed by Visual Basic and use Microsoft Access as database which have data of motor and control motor equipment, The Motor Selective Programing is purposed to solve the problem of motor selection. Suddenly user give some information , i.e. , load quality , load type and moment of inetia etc . The program will estimate the size of motor and other equipment . So it give more comfortable and quicklier . Because of the size of motor is estimated by the program which come from theory then it must has been tested and proved to develope program for more proper size of motor in the future.

สารบัญ

	หน้าที่
บทคัดย่อ	I
Abstract	II
สารบัญรูป	III
สารบัญตาราง	IV
บทที่ 1 บทนำ	1
บทที่ 2 การเลือกมอเตอร์เหนี่ยวนำ	3
2.1 มอเตอร์เหนี่ยวนำ	3
2.2 สมบัติความเร็วรอบ-แรงบิด ของมอเตอร์เหนี่ยวนำแบบกรงกระรอก	3
2.3 การพิจารณาวิเคราะห์สมบัติของโหลด	5
2.3.1 สมบัติความเร็วรอบแรงบิด	5
2.3.2 สมบัติแรงบิดที่ต้องการในการเดินเครื่องอย่างมีประสิทธิภาพ	6
2.4 การหาค่ากำลังงานขณะ โหลดแปรค่าในช่วงเวลา	7
2.4.1 หาค่าด้วยวิธีผลเฉลยกำลังสอง	7
2.4.2 ระยะเวลาหยุดพักของมอเตอร์	9
2.5 การเลือกมอเตอร์ในกรณีต้องการแรงบิดขณะเริ่มสตาร์ทสูง	10
2.5.1 ผลของ GD^2 ที่มีผลต่ออัตราเร่งในการสตาร์ทของมอเตอร์	10
2.5.2 ความสัมพันธ์ระหว่างเวลาใช้ในการสตาร์ท และ โมเมนต์ ความเฉื่อย J	12
2.6 การสตาร์ท	13
2.6.1 การสตาร์ทแบบต่อตรงกับแหล่งจ่าย DOL (Direct on Line)	13
2.6.2 การสตาร์ทแบบสตาร์ท-เดลต้า (Star-Delta Starting)	13
2.7 การคำนวณหาค่ากำลังเมื่อต้องการขับโหลดคงที่	15
2.7.1 ในกรณีต้องการยกของ	15
2.7.2 ในกรณีการเคลื่อนย้ายวัสดุในแนวนอน	16
2.7.3 ในกรณีโหลดของไหล	17
2.8 การเลือกเซอร์โวมอเตอร์ (Servo Motor)	18
2.8.1 นิยามของเซอร์โวมอเตอร์กระแสสลับ	19

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

2.8.2 การอธิบายคุณสมบัติเฉพาะ	19
2.9 อุปกรณ์ประกอบการใช้งานมอเตอร์	20
2.9.1 อุปกรณ์ควบคุมและป้องกันมอเตอร์	20
2.9.2 อุปกรณ์อื่นๆ	21
2.10 ข้อพิจารณาเพิ่มเติมในการเลือกมอเตอร์	22
2.10.1 ความสามารถในการเร่งความเร็ว	22
2.10.2 แรงบิดต่ำสุด	22
2.10.3 แรงบิดสูงสุด	22
2.11 ส่วนประกอบการพิจารณาในการเลือกขนาด พิกัดกำลังนอกเหนือจาก ผลการคำนวณ	23
บทที่ 3 การหาขนาดมอเตอร์ด้วยคอมพิวเตอร์	24
3.1 ข้อพิจารณาในการใช้คอมพิวเตอร์หาขนาดมอเตอร์	24
3.2 ซอฟต์แวร์ที่ใช้เขียน โปรแกรมและฐานข้อมูล	24
บทที่ 4 รายละเอียดของโปรแกรม	25
4.1 โครงสร้างโปรแกรม	25
4.2 ขั้นตอนการทำงานของโปรแกรม	32
4.2.1 การหาขนาดมอเตอร์จากแรงบิดและ โมเมนต์ความเฉื่อยของ โหลด	32
4.2.2 การหาขนาดมอเตอร์จากพิกัดของ โหลด	38
4.3 การเตรียมคอมพิวเตอร์ก่อนการติดตั้งโปรแกรม	39
สรุป	40
ภาคผนวก	
ภาคผนวก ก. วิธีการใช้โปรแกรม	
ภาคผนวก ข. โปรแกรม List	
กิตติกรรมประกาศ	
บรรณานุกรม	

สารบัญญภาพ

	หน้าที่
รูปที่ 2.1 สมบัติความเร็วรอบและแรงบิดมอเตอร์เหนี่ยวนำสามเฟสกรงกระรอก	4
รูปที่ 2.2 แรงบิดส่วนเร่งมอเตอร์เหนี่ยวนำสามเฟสกรงกระรอก	5
รูปที่ 2.3 สมบัติความสัมพันธ์ความเร็วรอบและแรงบิดโหลดต่างๆ	5
รูปที่ 2.4 จุดสมมูลย์	6
รูปที่ 2.5 จุดสมมูลย์ของมอเตอร์เหนี่ยวนำสามเฟส	7
รูปที่ 2.6 สภาพโหลดซ้ำต่อเนื่องกัน	8
รูปที่ 2.7 แสดงการระบายความร้อนของมอเตอร์ (Heat Dissipate)	9
รูปที่ 2.8 แสดงตัวอย่างโหลดที่นำมาใช้หาค่า GD^2	11-12
รูปที่ 4.1 แรงบิดเร่งเมื่อใช้กับ โหลดที่มีแรงบิดคงที่	35
รูปที่ 4.2 แรงบิดเร่งเมื่อใช้กับ โหลดที่มีแรงบิดแปรผกผันกับความเร็วรอบ	35
รูปที่ 4.3 แรงบิดเร่งเมื่อใช้กับ โหลดที่แรงบิดแปรผันกับกำลังสองของความเร็วรอบ	35
รูปที่ 4.4 แรงบิดเร่งเมื่อใช้การสตาร์ทแบบสตาร์ท-เคลด้า	36
รูปที่ 4.5 แรงบิดเร่งเมื่อใช้การสตาร์ทแบบไม่ต่อ โหลดขณะสตาร์ท	36
รูปที่ 1.ก หน้าจอแสดงการเลือกมอเตอร์เหนี่ยวนำจากทอร์คและ โมเมนต์ความเฉื่อย	
รูปที่ 2.ก หน้าจอแสดงรูปแบบ โหลดในการหาและ โมเมนต์ความเฉื่อย	
รูปที่ 3.ก หน้าจอแสดงรูปแบบ โหลดที่ขยายใหญ่ขึ้นเพื่อใส่ข้อมูล	
รูปที่ 4.ก หน้าจอแสดงการเลือกเซอร์โวมอเตอร์	
รูปที่ 5.ก หน้าจอแสดงรูปการเลือกมอเตอร์เหนี่ยวนำตามชนิดการนำไปใช้	
รูปที่ 6.ก หน้าจอแสดงสำหรับใส่ค่าข้อมูลตามชนิดการนำไปใช้	
รูปที่ 7.ก หน้าจอแสดงผล	
รูปที่ 8.ก หน้าจอสำหรับโหลดข้อมูล	

IV

สารบัญตาราง

	หน้าที่
ตารางที่ 2.1 แสดงค่าสัมประสิทธิ์การระบายความร้อนของมอเตอร์บางชนิด	8
ตารางที่ 2.1 ค่าของ C_1	17
ตารางที่ 2.3 ค่าประมาณประสิทธิภาพเครื่องสูบน้ำ	18



บทที่ 1

บทนำ

1.1 ความเป็นมา

ปัจจุบันในงานอุตสาหกรรมต่างๆมีการใช้งานมอเตอร์กันอย่างกว้างขวางโดยส่วนใหญ่ มอเตอร์ที่ใช้จะเป็นมอเตอร์เหนี่ยวนำ (Induction Motor) ซึ่งจะมีความหลากหลายในการเลือกใช้งานตั้งแต่ระดับแรงดัน พิกัดกระแส พิกัดกำลัง และจำนวนขั้ว (Pole) เป็นต้น

เนื่องจากความนิยมในการใช้มอเตอร์เหนี่ยวนำมาก และขนาดของมอเตอร์ก็มีความหลากหลายเช่นกัน ดังนั้นการเลือกมอเตอร์จึงมีความจำเป็น เพราะขนาดมอเตอร์ที่เหมาะสมจะทำให้การทำงานมีประสิทธิภาพสูงสุดกล่าวคือ ราคาประหยัด ใช้งานได้ยาวนาน และค่าบำรุงรักษาต่ำ เป็นต้น แต่การเลือกขนาดมอเตอร์จำเป็นต้องอาศัย ความรู้ และ ประสบการณ์ทำให้คนส่วนใหญ่ไม่สามารถเลือกมอเตอร์ที่เหมาะสมได้ หรือเสียเวลาในการประมาณขนาดมอเตอร์มาก ดังนั้นโปรเจกต์จึงจัดทำขึ้นเพื่อการประมาณค่าพิกัดกำลังของมอเตอร์ ทำให้ประหยัดเวลารวมทั้งเสียค่าใช้จ่ายต่ำ และสะดวกสบายด้วย

1.2 วัตถุประสงค์

โปรแกรมนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้สามารถเลือกขนาดพิกัดกำลังของมอเตอร์เหนี่ยวนำ รวมทั้ง อุปกรณ์ป้องกันต่างๆ เช่น คอนแทกแม่เหล็ก (Magnetic Contactor) , เซอร์คิตเบรกเกอร์ (Circuit Breaker) , โอเวอร์โวลติลลิจ์(Overload Relay) และขนาดของสายไฟ เป็นต้นซึ่งอำนวยความสะดวกรวดเร็วเพราะไม่จำเป็นต้องค้นหาข้อมูล (Data Sheet) ของมอเตอร์และอุปกรณ์เหล่านั้น โดยจะทำให้ประหยัดเวลาลงได้อย่างมาก นอกจากนี้โปรแกรมจะต้องแสดงถึงข้อมูลของอุปกรณ์อื่นๆ เช่น เบรก คลัทช์ ที่อาจนำมาใช้ร่วมกับมอเตอร์ได้

1.3 ขอบเขตของโครงการ

เขียนโปรแกรมเพื่อใช้ในการเลือกขนาดมอเตอร์เหนี่ยวนำกรงกระรอกหรือเซอร์โว มอเตอร์ (Survo Motor) อุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกับมอเตอร์ และอุปกรณ์ป้องกันมอเตอร์ให้เหมาะสมกับการใช้งานและใกล้เคียงกับวัตถุประสงค์ของผู้ใช้มากที่สุด

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

1.4 ขั้นตอนในการดำเนินงาน

1.4.1 ขั้นตอนการศึกษาหาแนวทางประยุกต์ใช้

- 1.ศึกษาในเรื่องการหาขนาดมอเตอร์เหนี่ยวนำและเซอร์โวมอเตอร์
- 2.หาแนวทางประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ประกอบการเขียนโปรแกรม
- 3.ศึกษาภาษาที่ใช้เขียนโปรแกรม

1.4.2 ขั้นตอนการสร้างโปรแกรมและทดลอง

- 1.ศึกษาการเขียนโปรแกรม เทคนิคในการเขียนโปรแกรม และการใช้ฐานข้อมูล
- 2.เขียนโปรแกรมและใส่ข้อมูลลงในฐานข้อมูล
- 3.เขียนโปรแกรมที่ใช้หาขนาดมอเตอร์ และจัดเก็บข้อมูลในฐานข้อมูลที่มีอยู่
- 4.กำหนดเงื่อนไขของโปรแกรมเพื่อใช้ในการตรวจสอบความผิดพลาดของข้อมูล



บทที่ 2

การเลือกมอเตอร์เหนี่ยวนำ

2.1 มอเตอร์เหนี่ยวนำ

มอเตอร์เหนี่ยวนำแบ่งเป็น 2 ประเภทคือ ชนิดโรเตอร์กรงกระรอก (SQUIRREL CAGE) และโรเตอร์พันขดลวด(WOUND ROTOR)ในที่นี้จะกล่าวถึงเฉพาะแบบชนิดโรเตอร์กรงกระรอกเพียงชนิดเดียวเท่านั้น เพราะเป็นที่นิยมใช้กันมากที่สุด ในอุตสาหกรรมต่างๆ

มอเตอร์เหนี่ยวนำประกอบด้วยอุปกรณ์สำคัญ 2 ส่วนคือโรเตอร์(Rotor)และสเตเตอร์(Stator) ซึ่งจะทำงานโดยอาศัยไฟฟ้ากระแสสลับสร้างสนามแม่เหล็กหมุนที่สเตเตอร์และเหนี่ยวนำให้โรเตอร์สร้างสนามแม่เหล็กขึ้นมา ทำให้เกิดแรงผลักดันให้โรเตอร์หมุนแล้วนำแรงบิดที่เกิดขึ้นไปใช้ขับโหลดต่อไป

ข้อได้เปรียบของมอเตอร์เหนี่ยวนำ

- 1) มีโครงสร้างที่ง่าย
- 2) สะดวกในการใช้งาน
- 3) แข็งแรงและทนทานไม่ค่อยมีปัญหา
- 4) การบำรุงรักษาทำได้ง่าย
- 5) การซ่อมแซมทำได้ง่าย
- 6) มีราคาถูก

7) ช่วงพิคกิ้งกำลังงานของมอเตอร์เหนี่ยวนำที่ใช้กว้างมาก จากไม่กี่วัตต์ไปจนถึงหลายพัน กิโลวัตต์ และค่าศักดาไฟฟ้าที่ใช้งานก็มีช่วงที่กว้างมากเช่นกัน


2.2 สมบัติความเร็วรอบ-แรงบิดของมอเตอร์เหนี่ยวนำแบบกรงกระรอก

สมบัติความเร็วรอบแรงบิดของมอเตอร์จะแสดงถึงแรงบิดที่จะเปลี่ยนแปลงไปตามความเร็วรอบของมอเตอร์ ดังรูปที่ 2.1 แสดงลักษณะแรงบิดที่ความเร็วรอบต่างๆของมอเตอร์จากจุดเริ่มสตาร์ทไปจนถึงความเร็วรอบเต็มพิคกิ้งโหลด N แล้วเลยไปถึงความเร็วรอบซิงโครนัส N_s ,

แรงบิดขณะเริ่มสตาร์ท T_s คือแรงบิดของมอเตอร์ที่ได้ขณะมอเตอร์เริ่มหมุนจากลักษณะ

หยุดนิ่ง

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

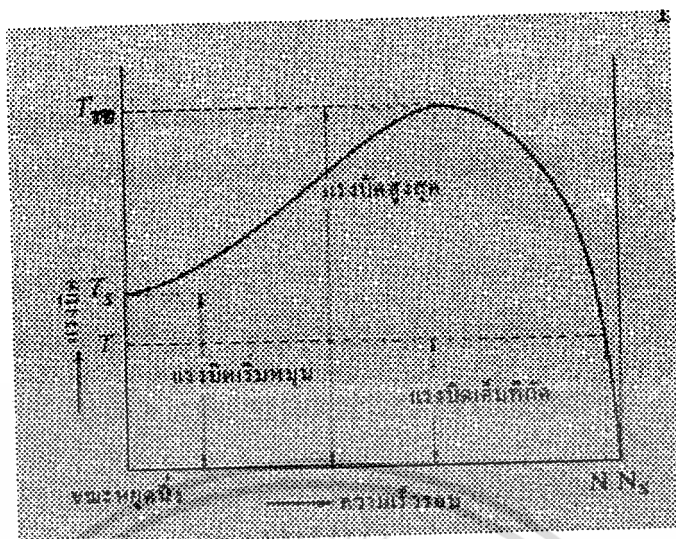

รูปที่ 2.1 สมบัติความเร็วรอบและแรงบิดมอเตอร์เหนี่ยวนำสามเฟสกรงกระรอก

แรงบิดเต็มพิกัดโหลด T คือแรงบิดของมอเตอร์ขณะเดินเครื่องใช้งานเต็มพิกัดกำลัง และความเร็วรอบของมอเตอร์นี้เรียกว่า ความเร็วรอบเต็มพิกัด


ถ้าเพิ่มโหลดขึ้นเรื่อยๆ จากขณะที่มอเตอร์เดินเต็มพิกัดโหลดอยู่จนกระทั่งโหลดสูงมากจนทำให้ค่าแรงบิดที่ต้องการสูงเกินแรงบิดสูงสุดของมอเตอร์ มอเตอร์จะลดความเร็วลงอย่างรวดเร็วเสียสมดุลและหยุดลงในที่สุด ค่าแรงบิดสูงสุดที่รับได้ของมอเตอร์นี้จะเรียกว่า ค่าแรงบิดสูงสุด T_m โดยทั่วไปแล้วค่าแรงบิด T_s & T_m ของมอเตอร์จะเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์ของค่าแรงบิดขณะโหลดเต็มที่ T

ถ้าเส้นแสดงความสัมพันธ์ระหว่างความเร็วรอบและแรงบิดของมอเตอร์เป็น T_s และเส้นแสดงความสัมพันธ์แรงบิดที่ต้องการของเครื่องจักรโหลดเป็น T_{II} แล้วส่วนต่างกันระหว่างแรงบิดทั้งสองยิ่งมากเท่าไร ก็จะทำให้การเริ่มต้นสตาร์ทเป็นไปได้รวดเร็วขึ้นซึ่งค่าดังกล่าวเรียกว่าค่าแรงบิดเร่ง (Accelerating Torque) จะมีค่าเท่ากับ $(T_s - T_{II})$ ส่วนแรงของรูปที่ 2.2 จะแสดงพื้นที่ของแรงบิดดังกล่าวที่จุดตัด d_1 ของเส้นกราฟ T_s & T_{II} จะเป็นจุดสมดุลที่มีแรงบิดเร่งเป็นศูนย์ ดังนั้นมอเตอร์จะเดินเครื่องใช้งานที่ความเร็วรอบที่จุดนี้ซึ่งอยู่ที่ N_1 ถ้าแรงบิดขณะใช้งานเต็มพิกัด

ถ้าแรงบิดที่ต้องการของโหลดเพิ่มเป็น T_{12} มอเตอร์ก็ยังคงจะมีแรงที่จะสตาร์ทได้แต่โดยที่แรงบิดเร่งลดน้อยลง จะมีผลทำให้เครื่องจักรรวมสตาร์ทได้ช้าและมอเตอร์ต้องการใช้งานที่แรงบิด d_2 ซึ่งพอดีกับความเร็วรอบที่ลดลงสู่ความเร็วรอบใหม่ N_2 ซึ่งจะมีผลทำให้ระบบเครื่องอยู่ในลักษณะโอเวอร์โหลด (Overload) ดังนั้นถ้ากราฟแรงบิดที่ต้องการของโหลดเพิ่มขึ้นเป็น T_{12} จะต้องเลือกใช้มอเตอร์ใหม่ที่มีขนาดใหญ่ขึ้น พอเหมาะที่จะใช้งานในแรงบิดที่เพิ่มขึ้นของมอเตอร์

เอกสารนี้อยู่ที่จุด d_1 มอเตอร์ก็จะมีขนาดพอดีเหมาะสมที่จะเลือกใช้งานในลักษณะดังกล่าว


ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

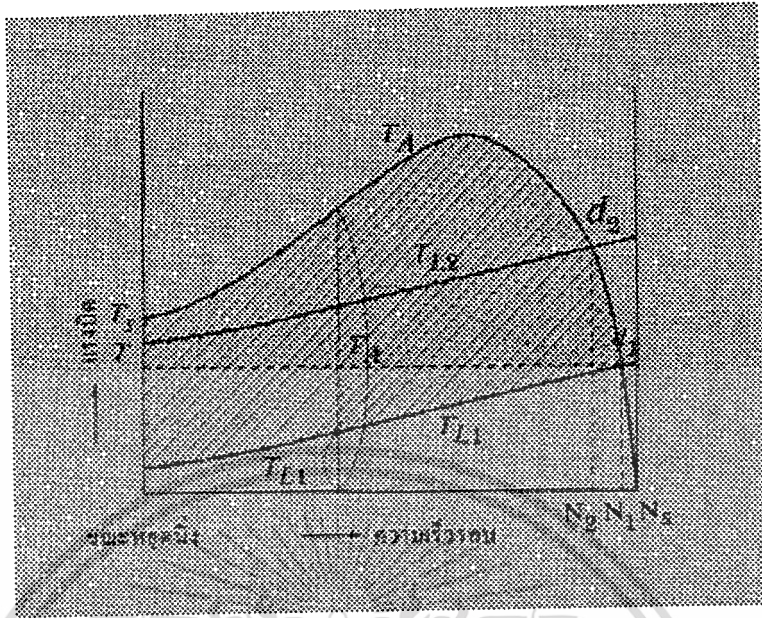

รูปที่ 2.2 แรงบิดส่วนเร่งมอเตอร์เหนี่ยวนำสามเฟสกรงกระบอก

2.3 การพิจารณาวิเคราะห์สมบัติของโหลด

2.3.1 สมบัติความเร็วรอบแรงบิด

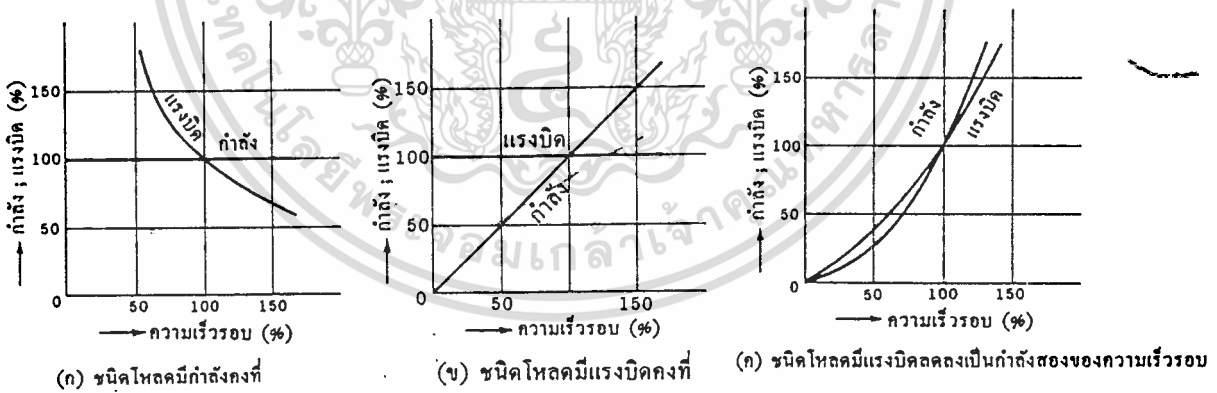

รูปที่ 2.3 สมบัติความสัมพันธ์ความเร็วรอบและแรงบิดโหลดต่างๆ

ความสัมพันธ์ระหว่างความเร็วรอบของโหลดและแรงบิดที่ใช้ในการขับโหลดที่ความเร็วต่างๆเรียกว่าสมบัติความสัมพันธ์ความเร็วรอบแรงบิดของโหลด เครื่องจักรโหลดมีสมบัติความเร็วรอบแรงบิดตาม สภาพเฉพาะของโครงสร้าง, สมบัติขณะเดินเครื่อง ฯลฯ ซึ่งจะเป็นข้อมูลเบื้องต้นในการเลือกใช้มอเตอร์

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้


2.3.2 สมบัติแรงบิดที่ต้องการในการเดินเครื่องอย่างมีเสถียรภาพ

ถ้าที่เพลาของมอเตอร์มีค่าโมเมนต์ความเฉื่อยรวมเท่ากับ J ($\text{kg}\cdot\text{m}^2$) และมีค่าแรงบิดของมอเตอร์เท่ากับ T_m (Nm) และมีค่าแรงบิดที่ต้องการของโหลดเท่ากับ T_l (Nm) สมการของการเคลื่อนที่จะได้เป็น

$$J a_\theta = T_m - T_l \quad \text{—————(2.1)}$$

เมื่อ a_θ : เป็นค่าอัตราเร่งเชิงมุม

ถ้า $T_m = T_l$ ที่จุดความเร็วรอบอันใดอันหนึ่ง จะทำให้ $a_\theta = 0$ ทำให้ไร้อัตราเร่งและการเดินเครื่องใช้งานก็อยู่ในสภาพสมดุลที่จุดดังกล่าว (จุด A หรือ B ของรูปที่ 2.4)

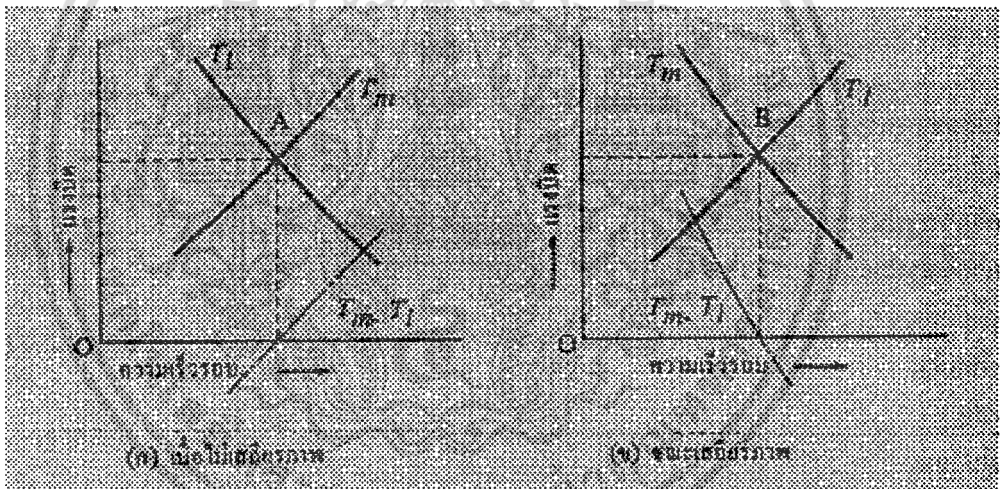


รูปที่ 2.4 จุดสมดุล

อย่างไรก็ดีถ้าความเร็วรอบเพิ่มขึ้นเล็กน้อย (ดูรูปที่ 2.4 (ก)) จะทำให้ค่า $T_m - T_l$ เพิ่มขึ้น ทำให้เกิดการเร่งซึ่งในกรณีตามรูปที่ดังกล่าว จะทำให้เกิดการเสถียรภาพขึ้นดังกล่าว มอเตอร์ที่มีสมบัติแรงบิดดังกล่าวจะไม่เหมาะสมกับโหลดซึ่งมีสมบัติแรงบิดดังกล่าวเช่นกัน

ในการเดินเครื่องให้เกิดเสถียรภาพจะต้องให้มอเตอร์และโหลดมีสมบัติแรงบิดดังกล่าวได้ในรูปที่ 2.4 (ข)

ถ้าสมบัติความเร็วรอบแรงบิดของโหลดเป็นไปตาม T_{l2} ในรูปที่ 2.5 เสถียรภาพในการเดินเครื่องใช้งานจะดีตลอดโดยไม่มีปัญหา และอยู่ที่จุด B เพียงจุดเดียว

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

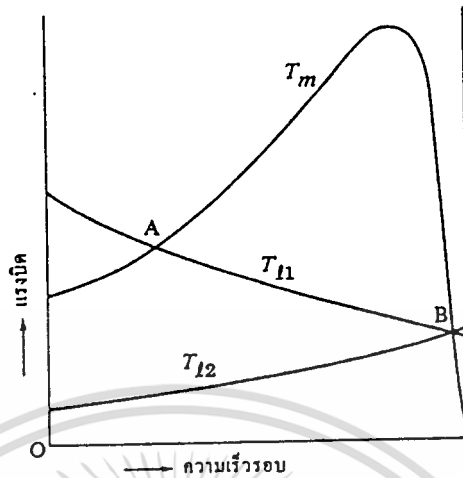

รูปที่ 2.5 จุดสมดุลของมอเตอร์เหนี่ยวนำสามเฟส

2.4 การหาค่ากำลังงานขณะโหลดแปรค่าในช่วงเวลา


2.4.1 หาดด้วยวิธีผลเฉลี่ยกำลังสอง

ในกรณีของมอเตอร์เหนี่ยวนำหรือมอเตอร์กระแสตรงชนิดวงจรขั้วแม่เหล็กขนานถ้าสักดาป้อนเข้ามีขนาดคงที่จะมีผลทำให้ฟลักซ์แม่เหล็ก และความเร็วรอบเกือบคงที่อยู่ด้วย และกำลังงานที่ต้องใช้ในช่วงเวลา T ของโหลดต่างๆกันจะเป็นสัดส่วนกับกระแสในโหลด โดยที่ค่าการสูญเสียจากความต้านทานแปรตามกำลังสองของกระแสในโหลด ดังนั้นการสูญเสียรูปพลังงานความร้อนจากความต้านทานของขดลวดจะแปรตามกำลังสองของกำลังงานที่ใช้ด้วย

ดังนั้น ในกรณีมอเตอร์ชนิดเปิดทั่วไปที่มีพิกัดกำลังต่อเนื่องซึ่งมีค่าการสูญเสียจากความต้านทานสูงกว่าค่าการสูญเสียในแกนเหล็กมากอยู่แล้ว จะสามารถกำหนดการคำนวณโดยประมาณว่าค่าการสูญเสียของมอเตอร์รวมทั้งหมด แปรตามกำลังของกำลังงานที่ใช้ ดังเช่นในรูปที่ 2.6 จะสามารถคำนวณค่ากำลังงานเฉลี่ย P_a จากสมการ

$$P_a = \frac{P_1^2 t_1 + P_2^2 t_2 + P_4^2 t_4 + P_5^2 t_5}{T} \quad (2.2)$$

$$T = t_1 + t_2 + t_3 + t_4 + t_5 + t_6$$

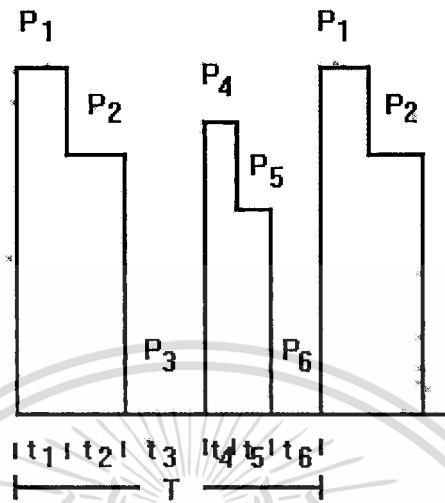

รูปที่ 2.6 สภาพไหลขัดต่อเนื่องกัน

ในกรณีมอเตอร์เป็นชนิดระบายความร้อนด้วยตัวเองนั้น สภาพการระบายความร้อนที่ความเร็วรอบต่ำจะน้อยกว่าปกติ กล่าวคือ ขณะที่เร่งขึ้นสู่ความเร็วพิกัดหรือลดความเร็วเพื่อหยุดจะสามารถแทนค่าระยะเวลาเดิม T ด้วยระยะเวลาที่ปรับแต่ง ดังนี้

$$t = \alpha t_1 + t_2 + \beta t_3 + \alpha t_4 + t_5 + \beta t_6$$

เมื่อ α : สัมประสิทธิ์ขณะมอเตอร์เร่งหรือชลดก่อนหยุด

β : สัมประสิทธิ์ขณะมอเตอร์หยุดเดิน

ซึ่งค่า α และ β ขึ้นอยู่กับการระบายความร้อน และชนิดของการติดตั้งมอเตอร์แต่ละตัวดังตารางที่ 2.1

ชนิด	α	β
มอเตอร์เหนี่ยวนำ (ชนิดเปิด)	0.6	0.3
มอเตอร์เหนี่ยวนำ(ชนิดห่อหุ้มหมคมมีการระบายอากาศ)	0.7	0.4
มอเตอร์กระแสตรง	0.7	0.5

ตารางที่ 2.1 แสดงค่าสัมประสิทธิ์การระบายความร้อนของมอเตอร์บางชนิด

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

2.4.2 ระยะเวลาหยุดพักของมอเตอร์

การพิจารณาถึงระยะเวลาในการหยุดพักของมอเตอร์เมื่อนำไปใช้กับโหลดที่ไม่ต่อเนื่องนั้น เราจำเป็นต้องพิจารณาเกี่ยวกับการระบายความร้อนของมอเตอร์ โดยความร้อนที่เกิดขึ้นในมอเตอร์ เป็นผลจากการสูญเสียในขดลวดซึ่งเป็นสัดส่วนกับค่ากำลังสองของกระแสในระบบที่ไหลเข้ามอเตอร์ในขณะสตาร์ท(Start) โดยกระแสที่ไหลเข้ามอเตอร์ขณะสตาร์ทมีค่า 5-7 เท่า ของกระแสที่ปกติ

ดังนั้นถ้ามีการสตาร์ทบ่อยครั้งจะเกิดความร้อนสะสมในขดลวด ซึ่งอาจทำให้มอเตอร์เกิดโอเวอร์ฮีท (Over Heat) ได้ จึงต้องมีการคำนวณหาระยะเวลาหยุดพักของมอเตอร์เพื่อระบายความร้อนที่เกิดขึ้นจากการสตาร์ทครั้งก่อน ก่อนจะเริ่มสตาร์ทอีกครั้ง โดยการประมาณว่าความร้อนที่เกิดขึ้นจากขดลวดว่ามีค่าเท่ากับ I^2R และ ถือว่ามอเตอร์มีความสามารถในการระบายความร้อนเท่ากับค่าความสูญเสียเมื่อใช้งานที่ปกติคือ $I^2_{rated}R$ ในขณะสตาร์ทค่าความร้อนที่เกิดขึ้นจะมีค่าเท่ากับ $I^2_{start}R$ ซึ่งจะมีค่าประมาณ 25-49 เท่าของความร้อนที่เกิดขึ้นที่การใช้งานปกติทำให้มอเตอร์ต้อง ระยะเวลาหยุดพักเป็น 25-49 เท่าของระยะเวลาที่ใช้ขณะสตาร์ทเพื่อให้สามารถระบายความร้อนออกไปจากขดลวดได้โดย ไม่ทำให้ขดลวดเสียหาย โดยดูได้จากรูปที่ 2.7



โดย T_1 : ระยะเวลาที่ใช้สตาร์ท

T_2 : ระยะเวลาที่ใช้ หยุดพักมอเตอร์ประมาณ 25-49เท่าของเวลาสตาร์ท

รูปที่ 2.7 แสดงการระบายความร้อนของมอเตอร์ (Heat Dissipate)

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

2.5 การเลือกมอเตอร์ในกรณีต้องการแรงบิดขณะเริ่มสตาร์ทสูง

2.5.1 ผลของ GD^2 ที่มีต่ออัตราเร่งในการสตาร์ทของมอเตอร์

ในการที่จะเร่งมวลให้มีความเร็วรอบสูงขึ้น จะต้องใช้แรงภายนอกมากระทำต่อมวลนั้น ค่าของแรงดังกล่าวจะเป็นสัดส่วนกับน้ำหนักและรัศมีไจโรของมวลนั้น ตัวคงค่าซึ่งเกี่ยวข้องกับค่าแรงบิดเวลาและการเปลี่ยนแปลงความเร็วรอบซึ่งต่อเนื่องกับน้ำหนักและรัศมีไจโรของวัตถุนั้นเราเรียกว่า GD^2 และมีหน่วยเป็น $\text{kg} \cdot \text{m}^2$

ความเกี่ยวข้องของค่าโมเมนต์ความเฉื่อย J และ GD^2 สามารถเทียบกันได้โดย

$$GD^2 = 4J$$

ค่าของ GD^2 วัสดุรูปทรงโรเตอร์แบบต่าง ๆ สามารถหาได้ดังนี้

สำหรับกรณีเป็นทรงกระบอกตัน

$$GD^2 = \frac{D^2}{2} \times W \quad (2.3)$$

เมื่อ D : เส้นผ่าศูนย์กลางกลางทรงกระบอก (m)

W : น้ำหนักของทรงกระบอก (kg)

สำหรับกรณีเป็นทรงกระบอกกลวง

$$GD^2 = \frac{D^2 \times d^2}{2} \times W \quad (2.4)$$

เมื่อ D : เส้นผ่าศูนย์กลางกลางภายนอกของทรงกระบอก (m)

d : เส้นผ่าศูนย์กลางภายในของทรงกระบอก (m)

W : น้ำหนักของทรงกระบอก (kg)

ในกรณีที่ความเร็วของเครื่องจักรโพลด (N_L) และความเร็วของมอเตอร์ (N_m) ต่างกันอยู่จะต้องแปลงค่าเข้าสู่ค่า GD^2 ทางด้านมอเตอร์ โดยอาศัยสมการข้างล่าง

$$GD_m^2 = \left(\frac{N_L}{N_m} \right)^2 GD_L^2 \quad (2.5)$$


ค่า GD^2 ของโพลดรูปทรงแบบต่าง ๆ สามารถหาได้ดังนี้

การที่มอเตอร์จะสตาร์ทและเดินเครื่องใช้งานที่ความเร็วรอบตามปกติของโพลดที่ต้องการได้จะต้องอาศัยแรงบิดส่วนเร่ง ดังได้อธิบายไว้ในหัวข้อ 2.2 อัตราเร่งของระบบจะขึ้นอยู่กับผลจากมุมเฉื่อย GD^2 ของมอเตอร์และเครื่องจักรโพลด ถ้าระบบมีค่า GD^2 สูง เช่น ในกรณี


ของเครื่องพิมพ์ หรือถ้าเครื่องจักรมีการเดินเครื่องและหยุดบ่อยครั้งจะต้องพิจารณาค่า GD^2 อย่างละเอียด

หมายเหตุ มอเตอร์ที่จะนำมาใช้ในโปรแกรมนี้จะเราจะใช้ค่า แทนค่า GD^2


โดยที่ $J = \frac{GD^2}{4}$ แทน

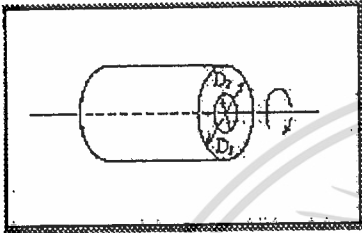


$$GD^2 = \frac{W}{2} \times (D_1^2 + D_2^2)$$

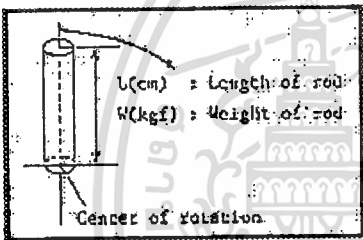


$$GD^2 = W \times \frac{L^2}{3}$$

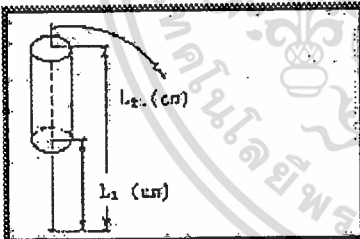


$$GD^2 = \frac{W}{3} \times (L_1^2 + (L_1 L_2) + L_2^2)$$

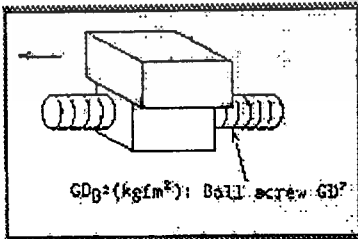


$$GD^2 = \frac{W \times P^2}{986.96} + \left(\frac{W}{2} \cdot D_1^2 \right)$$

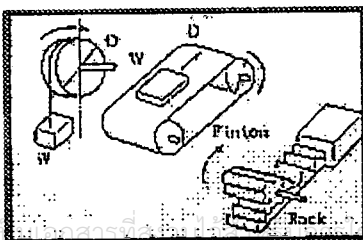


$$GD^2 = WD^2$$

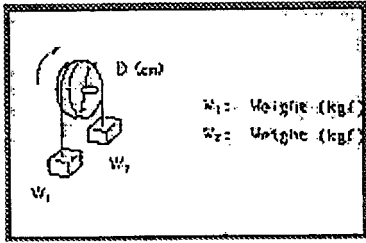


$$GD^2 = (W_1 + W_2) \times D^2$$

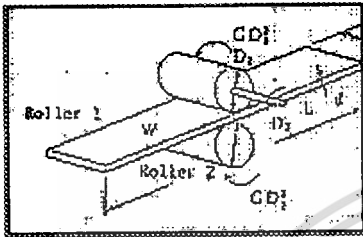

$$GD^2 = \left[\frac{W_1}{2} D_1^2 + \left(\frac{D_1}{D_2} \right)^2 \times \frac{W_2}{2} D_2^2 + W D_1^2 \right]$$

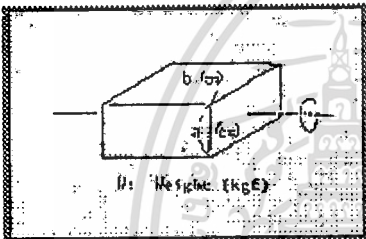

$$GD^2 = \frac{W}{3} \cdot (a^2 + b^2)$$

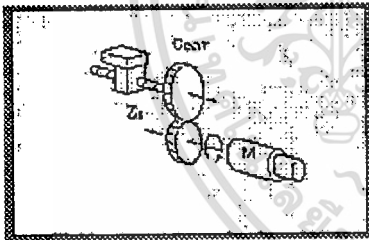

$$GD^2 = \left[GD_L^2 + \frac{W}{2} D_2^2 \times \left(\frac{Z_1}{Z_2} \right)^2 \right] + \frac{W}{2} D_1^2$$

รูปที่ 2.8 แสดงตัวอย่างโหลดที่นำมาใช้หาค่า GD²

2.5.2 ความสัมพันธ์ระหว่างเวลาที่ใช้ในการสตาร์ท และ โมเมนต์ความเฉื่อย J

ในกรณีที่ J ของระบบที่มีค่ามากหรือมีการสตาร์ทบ่อยครั้ง ช่วงเวลาในการสตาร์ทจะต้องต่ำพอที่จะไม่ทำให้อายุการใช้งานของมอเตอร์สั้นลงจะสามารถคำนวณหาช่วงเวลาในการสตาร์ท(t) เมื่อรู้ค่า J ได้จาก

$$T_m - T_L = J \frac{d\omega}{dt}$$

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

จะได้

$$t = \int \frac{J}{T_m - T_L} d\omega \quad (2.6)$$

เมื่อ $\frac{d\omega}{dt}$ คือ อัตราเร็วเชิงมุม

2.6 การสตาร์ท

2.6.1 การสตาร์ทแบบต่อตรงกับแหล่งจ่าย DOL(Direct on Line)

วิธีการที่ง่ายที่สุดในการสตาร์ทชนิดกรงกระรอกคือต่อสายซัพพลาย (Supply) หลักเข้าโดยตรงกับขดลวดสตาร์ท(Starter) ซึ่งอุปกรณ์ที่ต้องใช้คือขดลวดสตาร์ท DOL แต่มันมีข้อเสียที่ต้องใช้กระแสในการสตาร์ทสูงซึ่งทำให้มีข้อจำกัดในตัวเอง

หน่วยงานเช่นการไฟฟ้ามักจะอนุญาตให้ใช้การสตาร์ทแบบDOLสำหรับมอเตอร์กรงกระรอกที่มีขนาดไม่เกิน 3-5 กิโลวัตต์ แต่ถ้าแหล่งจ่ายนั้นค่อนข้างจะเสถียรขีดจำกัดด้านกำลังจะมีมากขึ้น ซึ่งถ้ามีข้อสงสัยในกรณีนี้ต้องติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องการผลิตไฟฟ้า

ซึ่งถ้ากระแส DOL สูงกว่าขีดจำกัดของแหล่งจ่าย จะมี 2 วิธีการคือ การสตาร์ทแบบสตาร์-เดลต้าหรือการสตาร์ทที่ใช้ทรานส์ฟอร์มเมอร์ แต่อย่างไรก็ตามทั้งสองวิธีนี้จะลดแรงบิดเริ่มต้นลงจึงเหมาะกับการใช้งานที่มีการสตาร์ทแบบง่ายๆเท่านั้น อุปกรณ์ซอฟสตาร์ท(Soft starter) ก็สามารถนำเข้ามาใช้ได้

ในกรณีที่การใช้งานนั้นต้องการแรงบิดเริ่มต้นสูงและมีการจำกัดกระแสเริ่มต้นเรามักจะใช้มอเตอร์แบบสลีปรिंग(Slip-ring)

2.6.2 การสตาร์ทแบบสตาร์-เดลต้า (Star-delta Starting)

ในส่วนของสเตเตอร์จะพันมาที่ Y ซึ่งใน Y เฟสของแรงดันจะถูกลดลงไปที่ค่าแรงดันพิคคหารด้วย $\sqrt{3}$ ซึ่งตรงนี้จะสอดคล้องกับอัตราส่วนของ 380/220 V กรณีนี้จะลดกระแสเริ่มต้นลงเหลือ $1/\sqrt{3}$ เท่า ลดแรงบิดเริ่มต้นเหลือ $1/3$ เมื่อเปรียบเทียบกับระบบ DOL

การเชื่อมต่อต่าง ๆ เข้ากับชุด Δ เป็นดังนี้

การหมุนตามเข็มนาฬิกา : U1-V2 , V1-W2 , W1-U2

การหมุนทวนเข็มนาฬิกา : U1-W2 , V1-U2 , W1-V2

เอกสารนี้เป็นเอกสารของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

กระแสเสิร์จในช่วงการสวิตช์ซิ่ง (Current Surge on Switching)

การเปลี่ยนระหว่าง Y- Δ มักไม่นิยมที่จะทำให้อัตราเร่งถึง 70-90 % ของความเร็วพิกัดเมื่ออยู่ใน Y ซึ่งหมายถึงว่า มันมีเสิร์จ(surge) ของกระแสและแรงบิดเกิดขึ้นในการเปลี่ยนเป็น Δ ส่วนใหญ่แล้วกระแสเสิร์จในช่วงการสวิตช์ซิ่งระหว่าง Y- Δ จะมีค่าที่สูงใกล้เคียงกับกระแส DOL การเพิ่มแรงบิดจะต่ำ หรือ ไม่เพียงพอ และการสตาร์ทใช้เวลานาน อุณหภูมิของมอเตอร์จะสูงมากจนอาจมีผลต่ออายุการใช้งานของมอเตอร์ด้วย

ในช่วงของการเปลี่ยนระหว่าง Y- Δ มอเตอร์จะช้าลง การเสิร์จของกระแสจะลดลงเมื่อมีการเปลี่ยนไปสู่ Δ เราต้องให้แรงดันระหว่างไลน์(Line) นั้นห่างกัน 30 องศา ซึ่งหมายถึงว่าสวิตช์ Y- Δ จะต้องเชื่อมต่อกัน ห่างกันในแต่ละทิศทางของการหมุน

ถ้าไม่มีเหตุผลเฉพาะที่ดีพอการใช้ DOL จะเป็นแบบที่เหมาะสมและถูกเลือกใช้

การตรวจสอบระยะเวลาการสตาร์ท

เราตัดสินใจว่าจะใช้การสตาร์ท-เดลต้า หรือไม่ก็ต่อเมื่อ เราตรวจสอบก่อนว่าแรงบิดสตาร์ทของมอเตอร์นั้นเหมาะสมต่องานการใช้งานนั้นๆหรือไม่แรงบิดของโหลดจะต้องมีค่าไม่เกินแรงบิดของมอเตอร์หรือถ้ามีค่ามากได้ก็ต่อเมื่อกระแสในขณะที่มีการเปลี่ยนไปเป็น Δ ต้องไม่สูงจนเกินไป และห้ามมีการเปลี่ยนที่แรงบิดสูงสุดของมอเตอร์ กระแสควรจะเป็นช่วง 50-80 % ของกระแสสตาร์ทในระบบ DOL โดยจุดประสงค์หลักคือ เพื่อให้เข้าไปสู่ความเร็วสูงสุดใน Y ได้

ถ้าเปรียบเทียบเส้นกราฟของแรงบิด-ความเร็ว ของมอเตอร์ระหว่างระบบ DOL และ Y- Δ เราจะพบว่าอัตราเร่งของแรงบิดในระบบ DOL จะมีค่าสูงกว่าอย่างเห็นได้ชัด

เนื่องจากช่วงเวลาการสตาร์ทจะเพิ่มขึ้นเป็นสัดส่วนเดียวกันกับการลดลงของอัตราเร่งของแรงบิดเวลาในการสตาร์ทก็จะมากขึ้นในระบบของ Y- Δ ช่วงเวลาการสตาร์ทของ Y- Δ ต้องได้ทำการคำนวณไว้ก่อนสำหรับระบบ DOL ถ้าเกินกว่าค่าที่กำหนดไว้ มอเตอร์จะร้อนขึ้นเกินไปจึงอาจมีผลทำให้อายุการใช้งานของฉนวนของขดลวดภายในลดลง และอาจทำให้ขดลวดเสียหายด้วยในกรณีอื่นๆ ที่เลวร้ายกว่านั้น

ระบบ Y- Δ จะไม่นิยมนำมาใช้กับการใช้งานเพื่อขับปั๊ม พัดลม หรือเครื่องจักรกลอื่น ๆ ที่แรงบิดของโหลดเพิ่มขึ้นตามความเร็วยกกำลังสอง โดยเฉพาะในกรณีของมอเตอร์แบบ 2 ขั้ว ชนิดความเร็วสูง ซึ่งโดยทั่วไป กราฟแรงบิดจะมีอัตราเร่งเพิ่มแรงบิดได้น้อย ในการใช้งานต่าง ๆ กัน

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

2.7 การคำนวณหาค่าตั้งเมื่อต้องการขับโหลดคงที่

2.7.1 ในกรณีต้องการยกของ

เมื่อต้องการยกวัสดุหนัก $W(\text{kg})$ ขึ้นตามแนวพื้นแรงโน้มถ่วงของโลกเป็นระยะทาง 1 เมตร (ใช้สัญลักษณ์ m) โดยความเร็วคงที่ ใช้เวลารวม t วินาที (ใช้สัญลักษณ์ s) ค่าแรงที่ต้องใช้ F และ กำลังงานที่ต้องใช้ P จะเป็น

$$F = Wg \quad (\text{N}) \quad \text{_____} (2.7)$$

$$P = Wl/t \quad (\text{kg-m/s})$$

เมื่อ l/t เป็นความเร็ว $v(\text{m/s})$ ดังนั้น

$$P = Wv \quad (\text{kg-m/s}) \quad \text{_____} (2.8)$$

ถ้าเปลี่ยนค่าของหน่วยแรงดึงดูดซึ่งแสดงไว้ในหน่วย kg-m ให้เป็นหน่วย MKS จะได้ว่า

$$1(\text{kg-m}) = g(\text{J}) \approx 9.8 (\text{J}) \quad (\text{จูล})$$

$1(\text{kg-m/s}) \cong 9.8 (\text{J/s}) = 9.8 (\text{Watt})$ นั่นคือสมการในรูปของหน่วย MKS จะได้

$$P = 9.8 Wv \quad (\text{Watt}) \quad \text{_____} (2.9)$$

นอกจากนั้นแล้วในเมื่อ P เป็นกำลังงานที่ต้องการ และถ้าระบบรวมทางกลศาสตร์มีประสิทธิภาพที่ไม่รวมประสิทธิภาพของมอเตอร์เป็น $\eta (\%)$ ค่าขนาดกำลัง P_m ของมอเตอร์ที่ต้องการใช้จะเป็น

$$\begin{aligned} P_m &= 9.8 Wv \times \frac{100}{\eta} \quad (\text{W}) \\ &= 9.8 Wv \times 10^{-3} \times \frac{100}{\eta} \quad (\text{kW}) \end{aligned}$$

หรือ

$$\begin{aligned} P_m &= \frac{Wv}{\frac{1}{9.8} \times 10^3} \times \frac{100}{\eta} \\ &= \frac{Wv}{102} \times \frac{100}{\eta} \quad (\text{kW}) \quad \text{_____} (2.10) \end{aligned}$$

แต่อย่างไรก็ดีในการที่จะคิดขนาดของมอเตอร์ที่จะใช้ จะต้องคำนึงรวมถึงความไม่สม่ำเสมอต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ของแรงจากความสั่น แรงบิดขณะเริ่มสตาร์ทอันเป็นผลจากสัปดาห์ไฟป้อนเข้าสู่ระบบ และแฟคเตอร์ความปลอดภัยในการออกแบบและการสร้างด้วย

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

คอนแทกแม่เหล็กทำให้เกิดการตัดต่อในวงจรกำลังแทนการสับสวิทช์ด้วยมือโดยตรง นอกจากนี้ยังสามารถย้ายจุดควบคุม ไปอยู่ในที่ๆปลอดภัยและห่างจากวงจรกำลังได้

2. ให้ความสะดวกในการควบคุม เพราะสามารถใช้ร่วมกับอุปกรณ์อื่นๆ เช่น สวิทช์ปุ่มกด (push button switch) , สวิทช์ความดัน (pressure switch) , โฟลวสวิทช์ (flow switch) , โฟลทสวิทช์ (float switch) , ลิมิทสวิทช์ (limit switch) ฯลฯ ในการควบคุมวงจรต่างๆ เช่น วงจรลิฟท์ ซึ่งสามารถควบคุมให้หยุดได้เองเมื่อลิฟท์วิ่งถึงชั้นที่ต้องการ

3. ประหยัดเมื่อเทียบกับการควบคุมด้วยมือ (Manual Control) ในบางกรณีโหนดที่ต้องการควบคุม จำเป็นต้องอยู่ห่างจากแหล่งจ่ายไฟ และจุดควบคุม ถ้าใช้การควบคุมด้วยมือ สายของวงจรกำลังจะต้องเดินจากแหล่งจ่ายไฟไปยังจุดควบคุมจากนั้นจึงเดินไปยังโหนด แต่เมื่อใช้การควบคุมด้วยคอนแทกแม่เหล็ก จะช่วยประหยัด เพราะสายของวงจรกำลังสามารถเดินจากแหล่งจ่ายไฟไปยังภาระโดยตรง ส่วนสายที่เดินไปยังจุดควบคุมจะเป็นสายของวงจรควบคุมซึ่งมีขนาดเล็ก

อุปกรณ์ป้องกันกระแสเกิน หรือ โอเวอร์โวลติลลารี

อุปกรณ์ป้องกันกระแสเกิน มีหน้าที่ตัดวงจรของกระแสไฟเข้ามอเตอร์ อันเนื่องมาจาก

1. มอเตอร์รับภาระมากเกินไป ทำให้มอเตอร์ดึงกระแสมาก
2. มีการลัดวงจรที่เฟสใดเฟสหนึ่ง ทำให้มีกระแสไหลมาก

ท้าวๆไปแล้วโอเวอร์โวลติลลารีนิยมทำเป็นแบบไบมีทอล (Bi-Metal) โดยใช้กระแสที่ไหลผ่านโหนดเป็นตัวควบคุมอีกทีหนึ่ง การตัดวงจรด้วยไบมีทอลขณะร้อนเนื่องจากกระแสไหลมาก และจะกลับมามอเตอร์วงจร ได้อีกครั้งเมื่อไบมีทอลเย็นตัวลง

2.9.2 อุปกรณ์อื่น ๆ

เกียร์

ในการใช้งานของมอเตอร์เหนี่ยวนำธรรมดาที่ความเร็วรอบต่ำกว่าปกตินั้นอาจใช้การส่งกำลังโดยสายพานหรือโซ่ โดยมีมุมเส้นผ่านศูนย์กลางต่างๆ หรือใช้เกียร์ลดรอบเพื่อให้ได้ความเร็วรอบลดลงตามต้องการ

เบรก

เมื่อต้องการจะหยุดการทำงานของมอเตอร์ในทันที เบรกเป็นอุปกรณ์ที่สามารถหยุดการหมุนของโหนด ในขณะที่คลัทซ์ทำงานแยกโหนดออกจากมอเตอร์ได้ค่อนข้างรวดเร็ว ใช้กับโหนดที่ต้องการหยุดอย่างรวดเร็วหรือมีการทำงานแบบควิตีไซเคิลที่มีการหยุดหมุนอย่างรวดเร็ว เช่น บันจัน ลิฟท์ เป็นต้น

คลัง

คลังจะใช้ในสภาพงานที่เครื่องจักร โหลดมีการเดินหยุดบ่อยๆครั้ง ซึ่งคลังจะทำให้ระบบรวมมีประสิทธิภาพดีขึ้นและไม่ทำให้มอเตอร์ร้อนจัดเกินไป

2.10 ข้อพิจารณาเพิ่มเติมในการเลือกมอเตอร์

2.10.1 ความสามารถในการเร่งความเร็ว

ความสามารถในการเร่งความเร็วของมอเตอร์สามเฟสกรงกระรอกความเร็วเดียวในแบบปกติที่ความเร็วหนึ่ง และรูปแบบธรรมดาจะเรียกว่าแบบ N สำหรับแรงดันไฟฟ้าไม่น้อยกว่า 660V และกำลังงานพิกัดจาก 0.4 ถึง 630 kW ถูกกำหนดใน IEC section 35-12 ประกาศฉบับนี้จะให้ข้อมูลความสัมพันธ์สำหรับมอเตอร์แรงบิดสูง แบบ H₂ สำหรับกำลังงานจาก 0.4 ถึง 160 kW ตามมาตรฐานได้กำหนดค่าแรงบิดต่อนสตาร์ทต่ำสุดที่ยอมรับได้ ค่าสูงสุดต่ำสุดของแรงบิดในช่วงเร่งความเร็ว และค่ากระแสสูงสุดที่ยอมรับได้ข้อมูลทั้งหมดจะให้ความสัมพันธ์ของกำลังงานพิกัดและจำนวน 2, 4, 6, 8 ขั้ว และมาตรฐานได้กำหนดค่าสูงสุดที่ยอมรับได้ของโมเมนต์ความเฉื่อยซึ่งจะไม่มีผลต่ออุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นในมอเตอร์ต่อนสตาร์ทมาตรฐานได้กำหนดว่า แรงบิดของการภาระช่วงเร่งความเร็วจะต้องไม่เกินแรงบิดที่เป็นสัดส่วนกำลังสองความเร็ว ซึ่งที่ความเร็วกำหนดจะเท่ากับแรงบิดกำหนดของมอเตอร์

2.10.2 แรงบิดต่ำสุด

ในเอกสาร IEC section 34-1 ได้กล่าวถึงข้อมูลทั่วไปของมอเตอร์กรงกระรอกชนิด 3 เฟสไว้บ้าง โดยที่มอเตอร์ความเร็วเดียวที่ขนาดพิกัดไม่เกิน 100 kW แรงบิดต่ำสุดในช่วงการทำงานที่แรงดันพิกัดจะต้องไม่ต่ำกว่า 50 % ของแรงบิดพิกัด และต้องไม่น้อยกว่า 50 % ของแรงบิดขณะสตาร์ท สำหรับมอเตอร์ขนาดมากกว่า 100 kW จะมีค่าเป็น 30 % และ 50 % ในความหมายและลำดับเดียวกัน กรณีมอเตอร์แบบ 1 เฟส และมอเตอร์ 3 เฟส ชนิดหลายความเร็วควรมีค่า 30 % ของค่าแรงบิดพิกัด

2.10.3 แรงบิดสูงสุด

แรงบิดสูงสุดเป็นค่าที่วัดได้จาก ความสามารถในการรับโหลดส่วนเกินของมอเตอร์ ในเอกสาร IEC section 34-1 กล่าวไว้ว่ามอเตอร์มาตรฐานที่ใช้งานทั่วไป จะต้องมีความสามารถในการสร้างแรงบิดได้ถึง 160 % ของพิกัดแรงบิดในช่วง 15 วินาที โดยที่ไม่หยุดหรือว่ามีการเปลี่ยนแปลงความเร็วในทันทีทันใด ทั้งนี้โดยที่ค่าแรงดันพิกัด และความถี่ที่ไม่เปลี่ยนแปลง มอเตอร์ชนิด

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

4 ขั้วจะมีค่าแรงบิดสูงสุดที่ประมาณ 200-300 % ของแรงบิดพิกัด สำหรับมอเตอร์ความเร็วต่ำค่าแรงบิดสูงสุดจะมีค่าต่ำกว่ามอเตอร์ชนิดความเร็วสูงเล็กน้อย

2.11 ส่วนประกอบการศึกษาในการเลือกขนาด พิกัดกำลังนอกเหนือจากผลการคำนวณ

(1) โดยที่แรงบิดของมอเตอร์เหนี่ยวนำจะแปรตามกำลังสองของศักดาไฟฟ้าป้อนเข้า ดังนั้น ถ้าศักดาไฟฟ้าตกไป 10% ค่าแรงบิดจะเหลือเพียง 81% ซึ่งหมายความว่า ขนาดของมอเตอร์ที่จะพิจารณาใช้งานจะต้องพิจารณากันอย่างละเอียด

อย่างไรก็ดีบริษัทผู้ผลิตจะรับรองว่ามอเตอร์อาจใช้ได้โดยไม่มีปัญหา แม้ว่าศักดาไฟฟ้าป้อนเข้าจะไม่สม่ำเสมอขึ้นลงอยู่ในช่วง $\pm 10\%$ แต่ก็มีได้หมายความว่า จะสามารถรับรองการทำงานของมอเตอร์ที่ระบบไฟฟ้ามีค่าไม่สม่ำเสมอเกินกว่าช่วง $\pm 10\%$

(2) แม้ว่าจะได้เลือกขนาดพิกัดกำลังของมอเตอร์ถูกต้องตามต้องการแล้ว หากค่าแรงบิดขณะเริ่มสตาร์ทและแรงบิดสูงสุดของมอเตอร์ไม่เหมาะสมกับโหลดจะทำให้เกิดปัญหาในการเดินเครื่องใช้งาน ดังนั้นในการเลือกพิกัดกำลังของมอเตอร์ต้องพิจารณาเลือกให้แน่ใจว่าค่าแรงบิดขณะเริ่มสตาร์ท และแรงบิดสูงสุดของมอเตอร์มีการขนาดสูงมากพอที่จะหมุน โหลด ใช้งานได้ปกติ

บทที่ 3

การหาขนาดมอเตอร์ด้วยคอมพิวเตอร์

3.1 ข้อพิจารณาในการใช้คอมพิวเตอร์หาขนาดมอเตอร์

การนำคอมพิวเตอร์มาช่วยในการหาขนาดมอเตอร์มีข้อพิจารณาสำคัญ 3 ข้อ คือ

1. คอมพิวเตอร์ไม่สามารถรู้เงื่อนไขและหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ในการหาขนาดมอเตอร์ แต่คอมพิวเตอร์เป็นเพียงเครื่องคำนวณที่คำนวณได้รวดเร็วและมีความจำดีเลิศเท่านั้น
2. คนรู้ถึงเงื่อนไข และหลักเกณฑ์ในการหาขนาดมอเตอร์ แต่คนคำนวณได้ไม่รวดเร็วและไม่แม่นยำเท่าเครื่องคอมพิวเตอร์
3. ไม่ควรนำค่าที่คำนวณได้จากคอมพิวเตอร์มาใช้งานทันที แต่ควรนำมาใช้เป็นเครื่องมือในการพิจารณาขนาดมอเตอร์เท่านั้น

จากข้อพิจารณา 3 ข้อนี้จะทำให้ผู้ใช้รู้จักบทบาทของคอมพิวเตอร์มาช่วยในการหาขนาดมอเตอร์ได้ดียิ่งขึ้น ซึ่งในการหาขนาดมอเตอร์ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์นี้เกิดขึ้นจากความยุ่งยากและซับซ้อนในการคำนวณหาขนาดมอเตอร์จึงต้องใช้คอมพิวเตอร์เข้ามาแก้ปัญหา

3.2 ซอฟต์แวร์ที่ใช้เขียนโปรแกรมและฐานข้อมูล

โปรแกรมของโปรเจกนี้เขียนขึ้นด้วยภาษา วิวอลเบสิก (Visual Basic)ซึ่งกำลังเป็นที่นิยมเนื่องจากความสะดวกในการเขียนกราฟฟิกส์ (Graphics) และสามารถใช้นาตส์ (Mouse) ร่วมด้วยในส่วนองฐานข้อมูลเราใช้ เอกแซส (Access) เพราะในการใช้งานร่วมกับ วิวอลเบสิก จะมีสะดวกกว่าซอฟต์แวร์ตัวอื่น ๆ นอกจากนี้ทั้งโปรแกรมทั้งสองเป็นโปรแกรมที่ใช้งานภายใต้วินโดวส์ซึ่งเป็นสิ่งที่ต้องการ

ภายในฐานข้อมูลที่อยู่ในเอกแซสนั้นประกอบด้วย

1. ข้อมูลขนาดของมอเตอร์เหนี่ยวนำกรงกระรอกชนิด 3 เฟส และเซอร์โวมอเตอร์ที่มีพิคัดแรงดัน 400 โวลต์
2. ข้อมูลขนาดของอุปกรณ์ป้องกัน ได้แก่ คอนแทคแม่เหล็ก , เซอร์กิตเบรกเกอร์ และโอเวอร์โวลตรีเลย์
3. อุปกรณ์ประกอบรวม ได้แก่ คลัทซ์ และ เบรก เป็นต้น


บทที่ 4


รายละเอียดของโปรแกรม


4.1 โครงสร้างโปรแกรม




เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

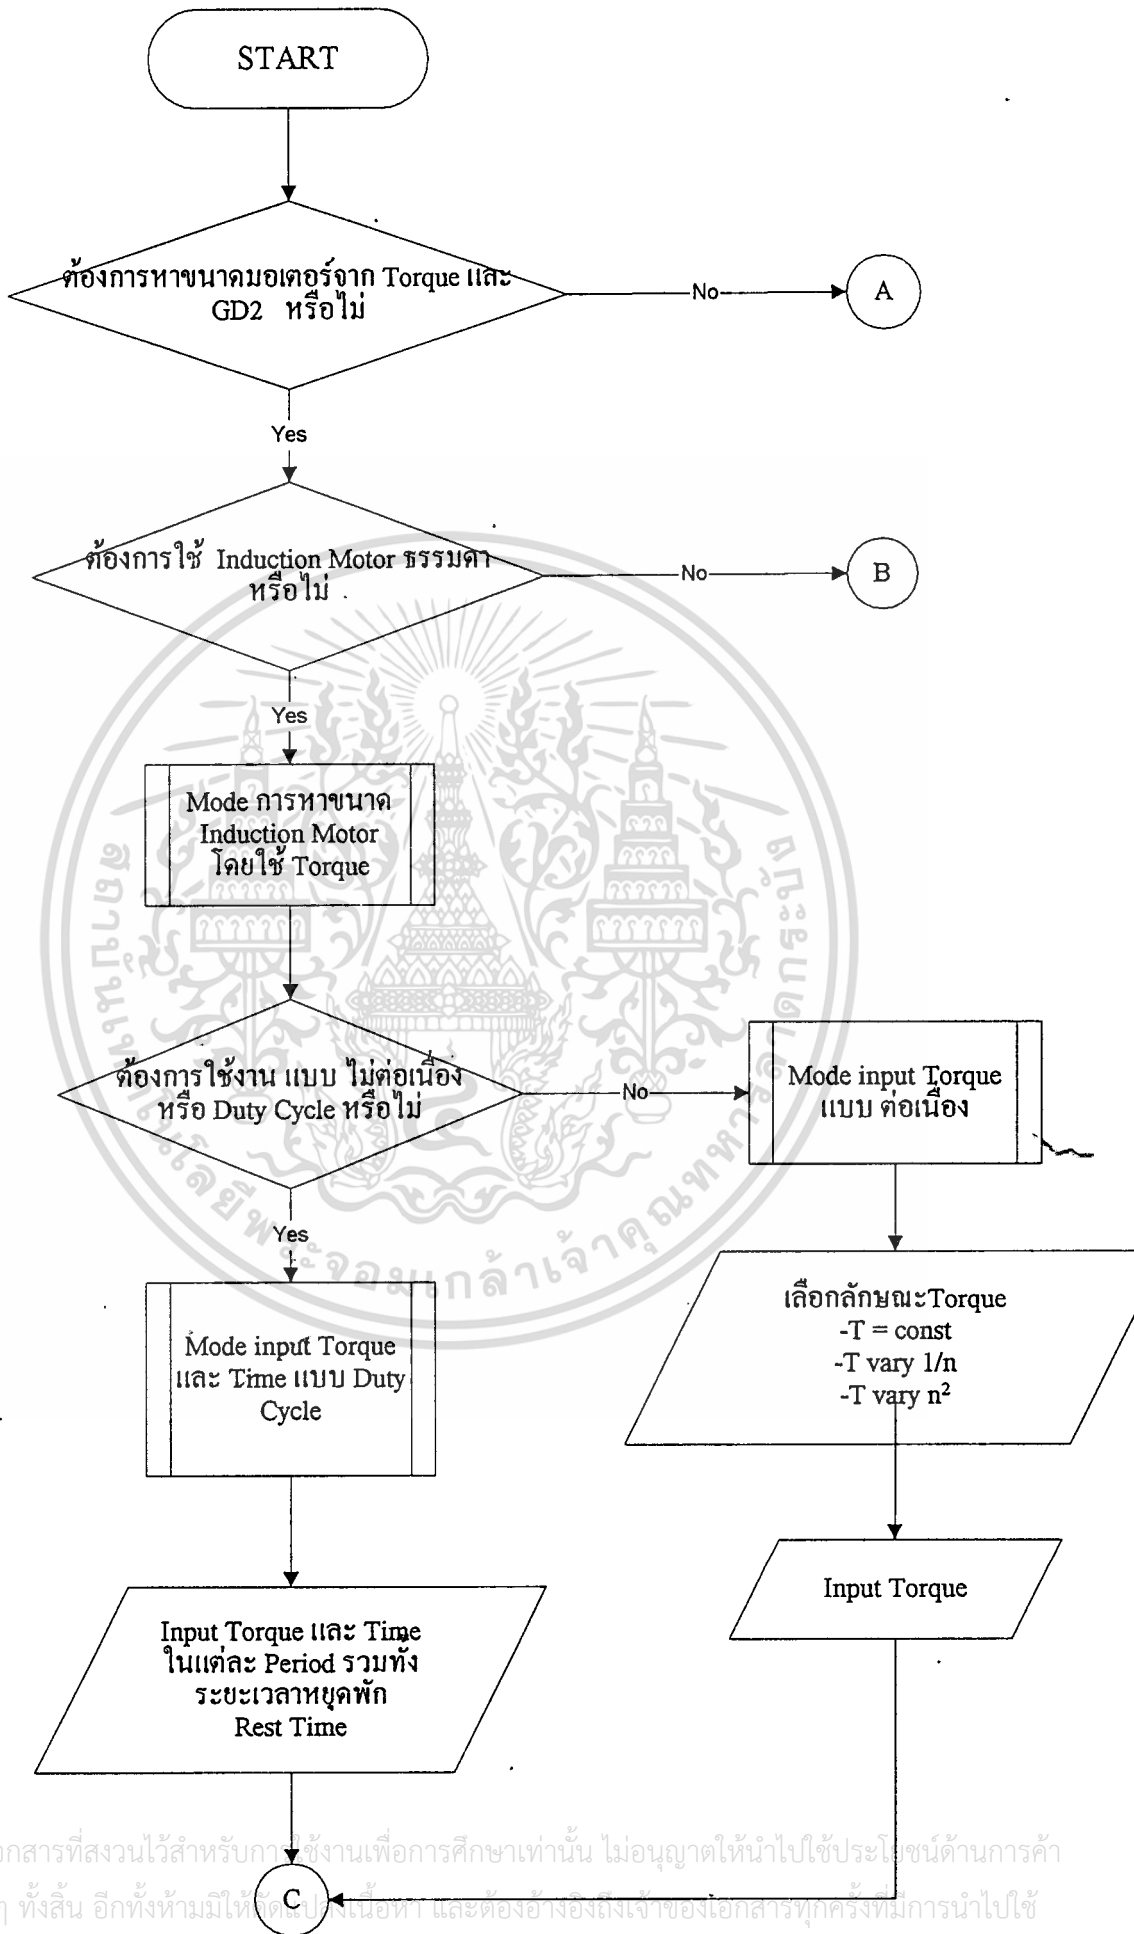


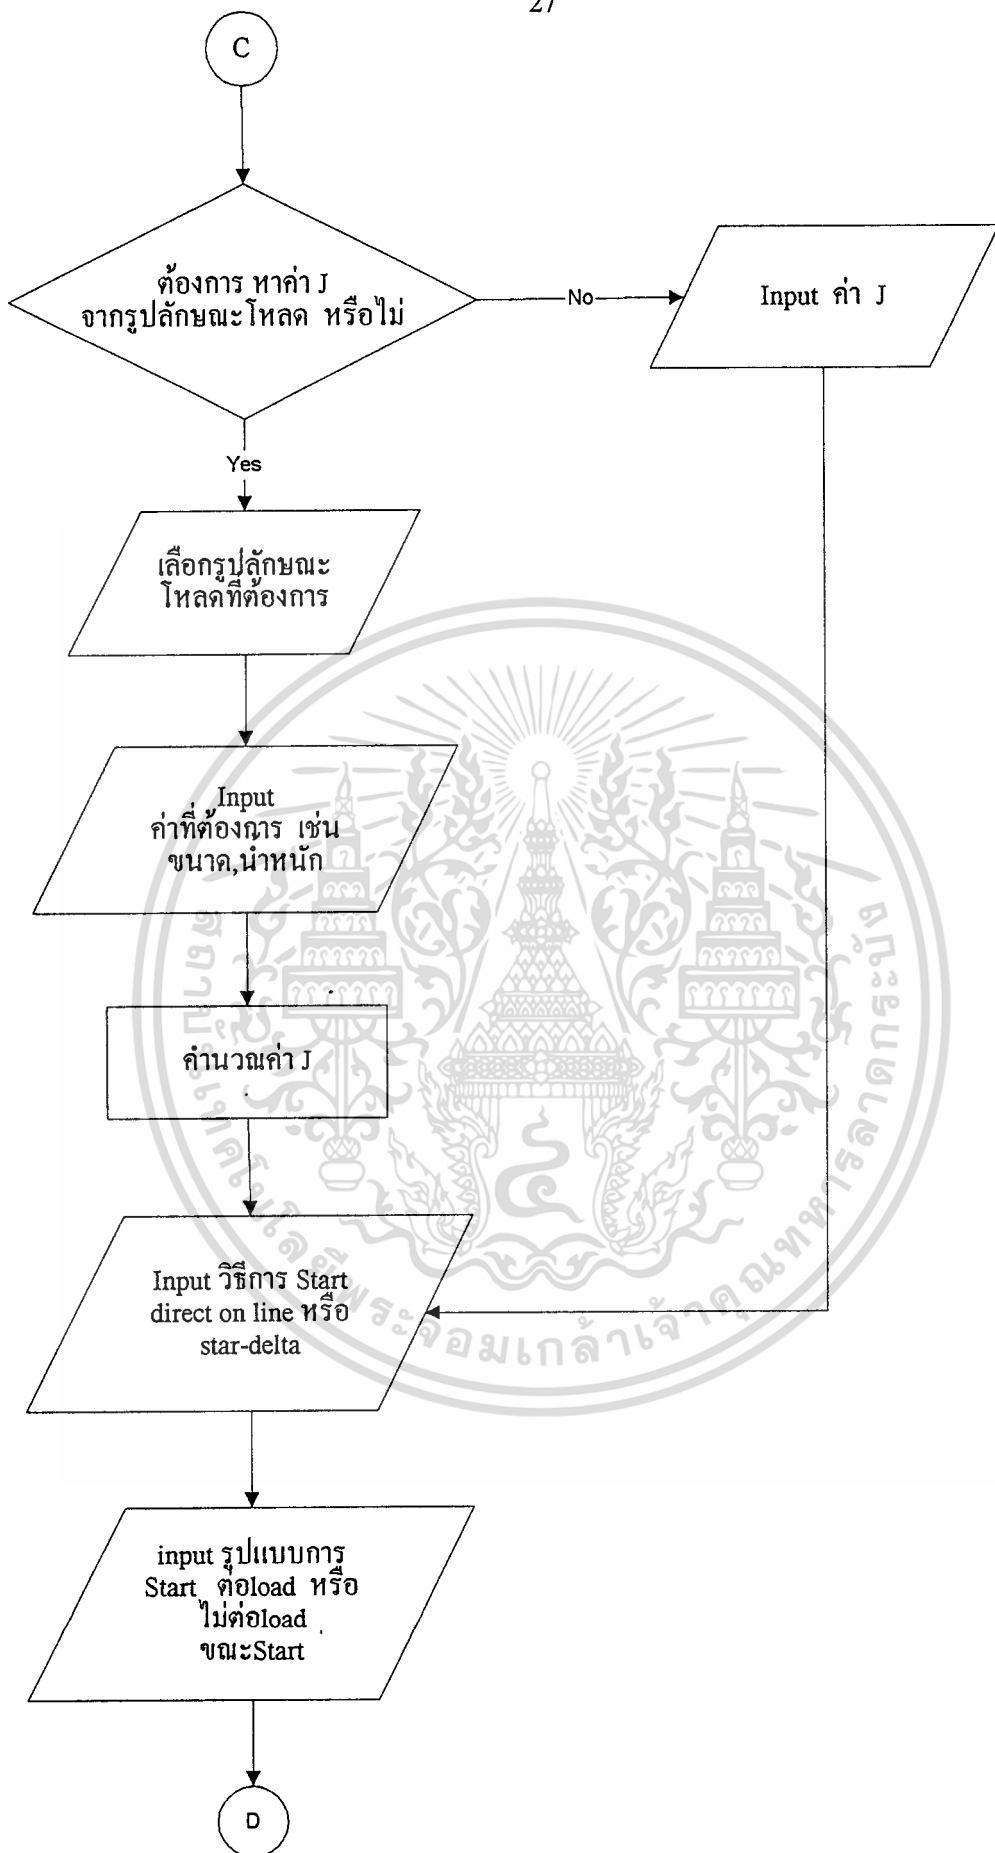

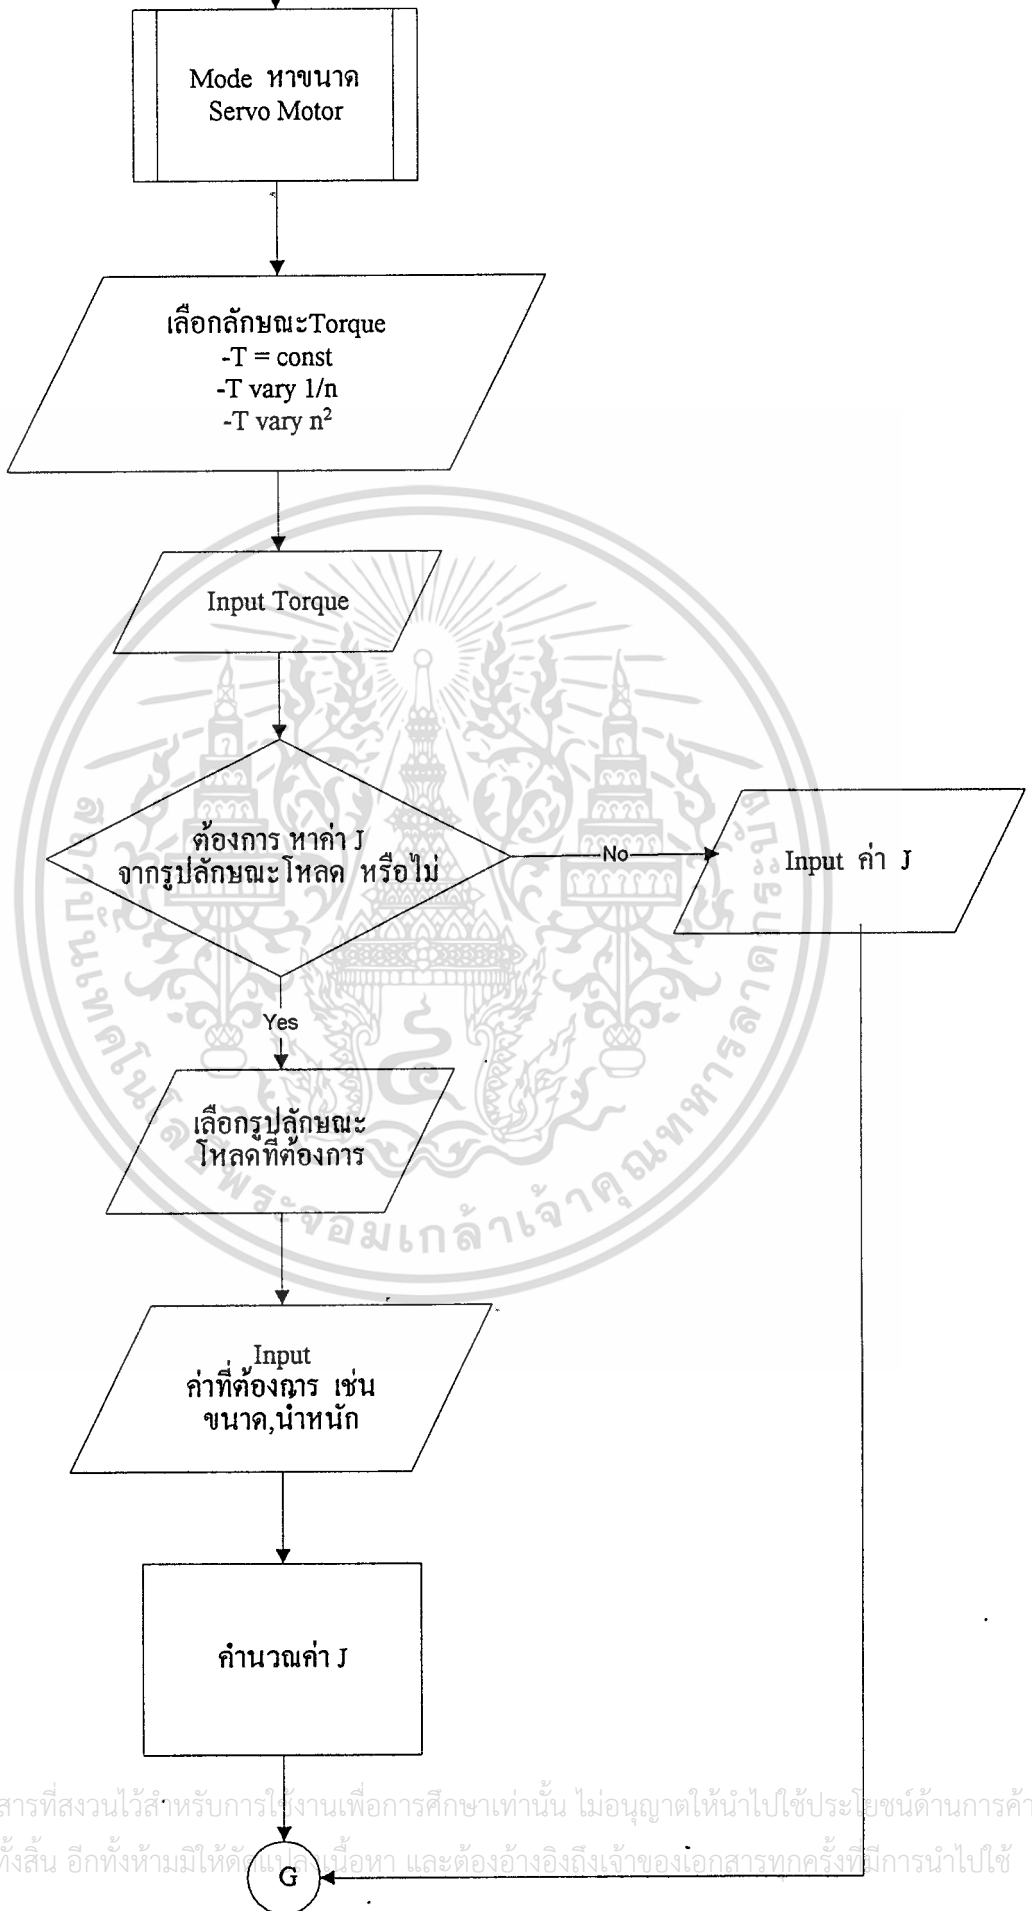


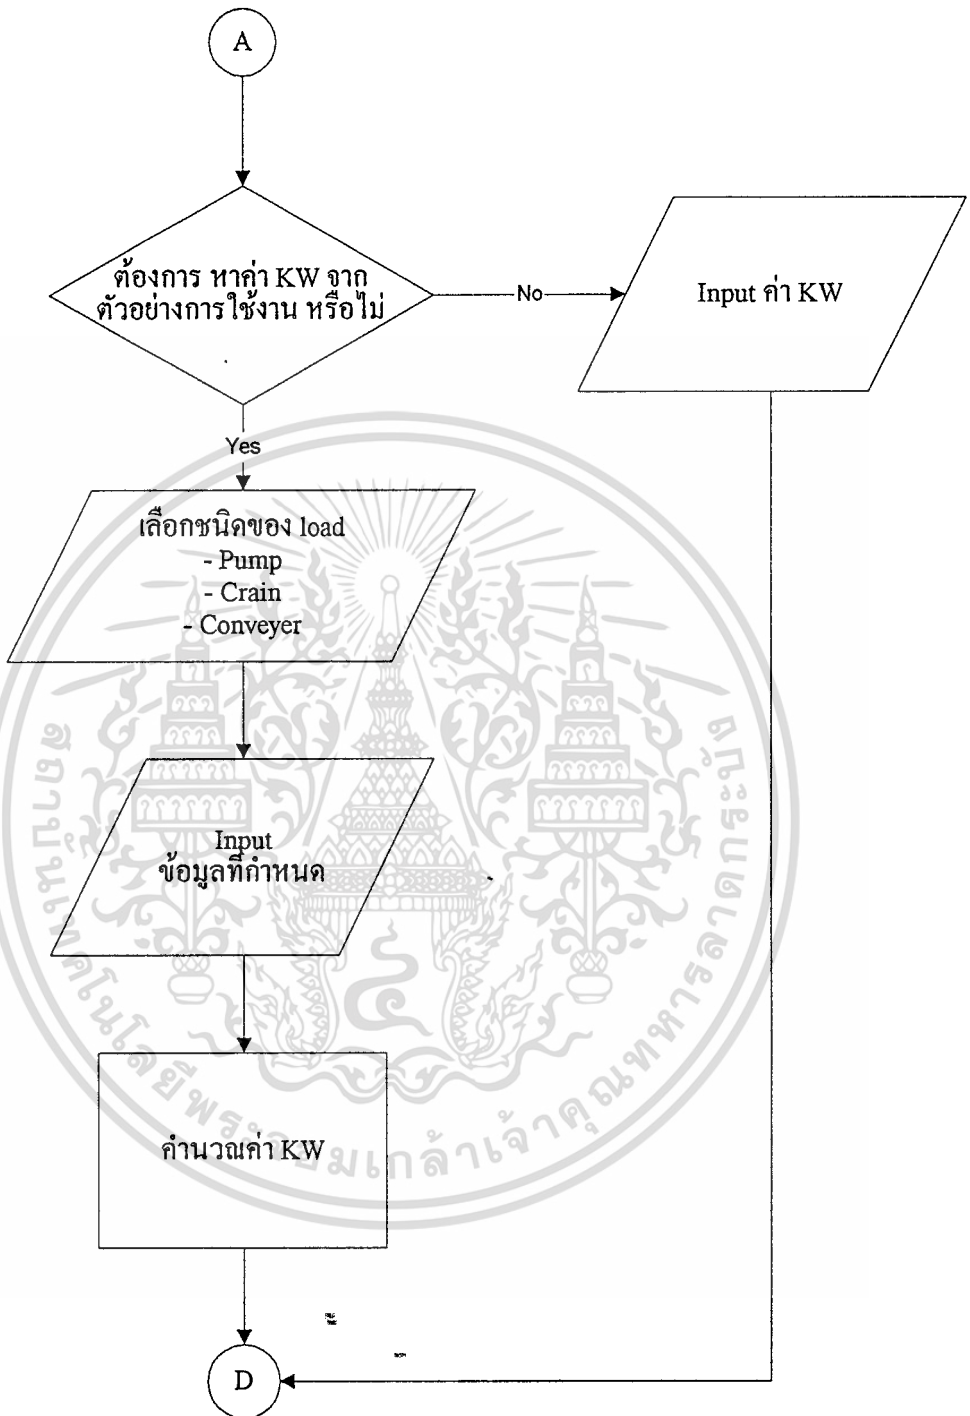

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

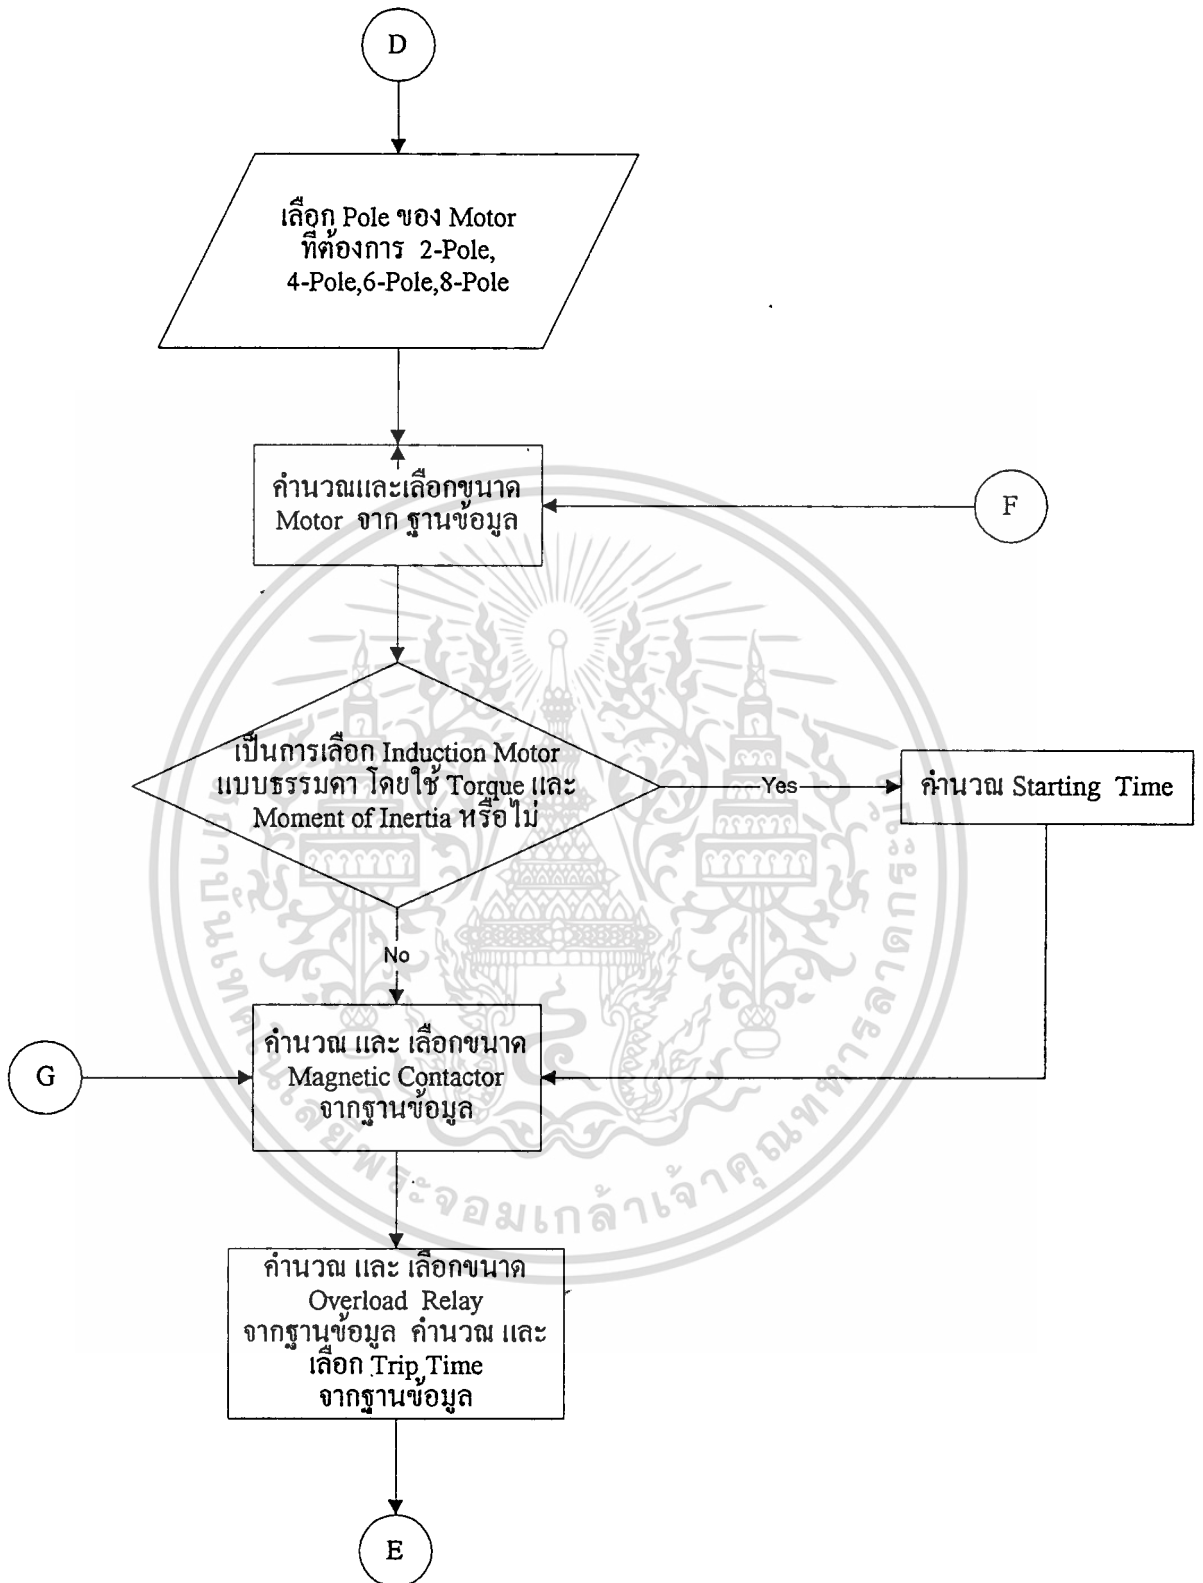

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

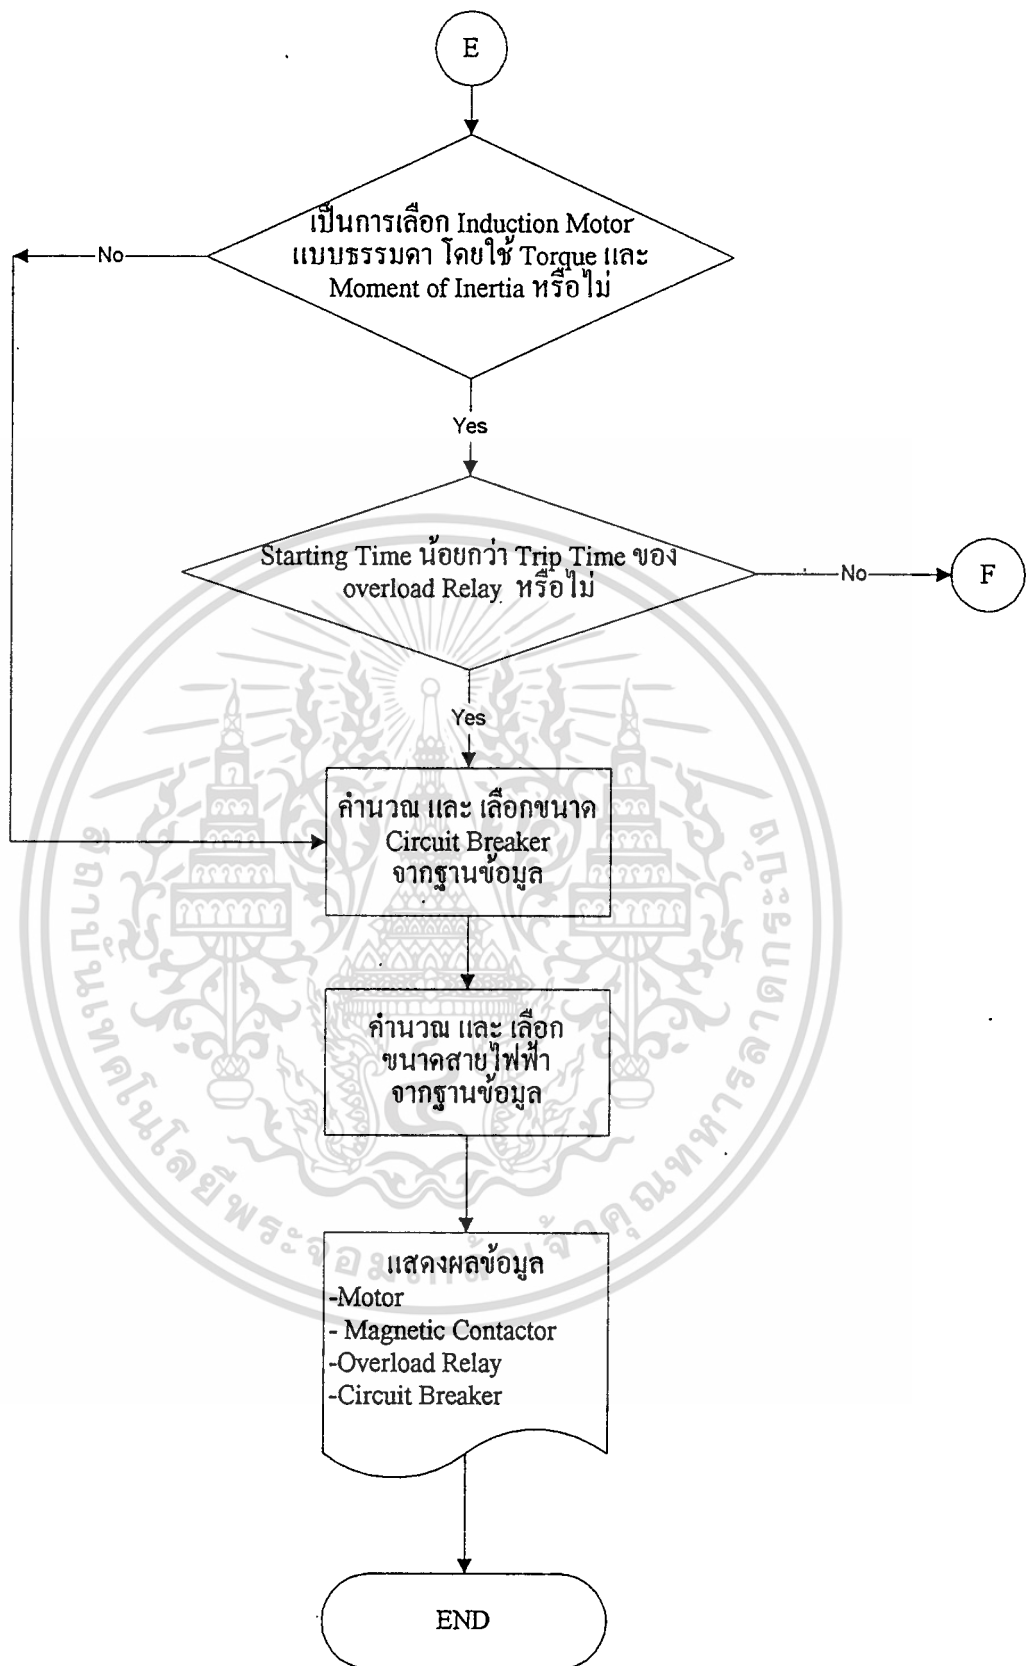

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

4.2 ขั้นตอนการทำงานของโปรแกรม

การทำงานแบ่งได้เป็น 2 โหมดใหญ่ๆ คือ

- 1.) การหาขนาดมอเตอร์จากแรงบิด และโมเมนต์ความเฉื่อยของโหลด
- 2.) การหาขนาดมอเตอร์จากพิกัดกำลังของโหลด

4.2.1. การหาขนาดมอเตอร์จากแรงบิด และโมเมนต์ความเฉื่อยของโหลด

การทำงานแบ่งได้เป็น 2 โหมดย่อย คือ

- การเลือกขนาดมอเตอร์เหนี่ยวนำ
- การเลือกขนาดเซอร์โวมอเตอร์กระแสลับ

การเลือกขนาดมอเตอร์เหนี่ยวนำ

ขั้นตอนที่ 1

สามารถเลือกลักษณะการทำงานของโหลดได้ 2 แบบ คือ

1) โหลดที่มีลักษณะต่อเนื่อง

ป้อนค่าแรงบิดของโหลดที่ความเร็วเป็นเปอร์เซ็นต์ของพิกัดและค่าแฟคเตอร์ที่ต้องการ โดยเลือกลักษณะแรงบิดได้ 3 แบบ คือ

ก. โหลดที่มีแรงบิดคงที่ตลอดทุกช่วงความเร็วจะเลือกมอเตอร์ที่มีแรงบิดที่พิกัดมากกว่าหรือเท่ากับ แรงบิดของโหลดที่คูณกับค่าแฟคเตอร์

ข. โหลดที่มีแรงบิดแปรผันผกผันกับความเร็วรอบ โหลดชนิดนี้จะมีแรงบิดขณะเริ่มสตาร์ทสูงกว่าแรงบิดที่พิกัดมาก เพราะฉะนั้นจึงทำการเลือกมอเตอร์ที่มีแรงบิดขณะสตาร์ท มากกว่าหรือเท่ากับแรงบิดขณะสตาร์ทของโหลดคูณกับค่าแฟคเตอร์

ค. โหลดที่มีแรงบิดแปรผันกับกำลังสองของความเร็วรอบ โหลดชนิดนี้จะมีแรงบิดที่พิกัดสูงกว่าแรงบิดขณะสตาร์ทมาก เพราะฉะนั้นจึงเลือกมอเตอร์ที่มีแรงบิดที่พิกัดสูงกว่าหรือเท่ากับแรงบิดที่พิกัดของโหลดคูณกับค่าแฟคเตอร์

2) โหลดที่มีลักษณะไม่ต่อเนื่องหรือโหลดที่มีลักษณะเป็นคิวตี้ไซเคิล (Duty cycle)

ป้อนค่าแรงบิดและเวลาในแต่ละคาบรวมทั้งระยะเวลาในการพัก การเลือกขนาดมอเตอร์จะเลือกจากแรงบิดของโหลดในช่วงที่มีค่าสูงที่สุด โดยจะถือว่ามอเตอร์ต้องมีแรงบิดที่พิกัดมากพอที่จะหมุนโหลดขณะที่มีแรงบิดสูงสุดได้ จากนั้นจะทำการคำนวณเวลาในการสตาร์ทและเปรียบเทียบกับค่าระยะเวลาในการพัก โดยต้องมีระยะเวลาในการพักมากกว่า หรือ เท่ากับระยะเวลาใน

การสตาร์ทยกกำลังสอง ตามที่ได้กล่าวไปแล้ว ถ้าระยะเวลาในการพักน้อยกว่า โปรแกรมจะเลือกมอเตอร์ที่มีขนาดใหญ่ขึ้น ซึ่งจะทำให้ระยะเวลาในการสตาร์ทลดลงได้

ขั้นตอนที่ 2

การป้อนค่าโมเมนต์ความเฉื่อยของโหลดสามารถป้อนได้ 2 วิธี

ก. ป้อนโดยผู้ใช้จากค่าที่คำนวณได้จากเครื่องจักรแต่ละชนิดที่ใช้

ข. ป้อนโดยเลือกจากรูปลักษณะของโหลดที่ใกล้เคียงมากที่สุด โดยมีรูปลักษณะโหลด

และสูตรการคำนวณตามที่แสดงในรูปที่ 2.8

ขั้นตอนที่ 3

การเลือกวิธีการสตาร์ทสามารถเลือกได้ 2 วิธี

ก. การสตาร์ทแบบต่อตรงกับแหล่งจ่าย

จะใช้วิธีเลือกขนาดมอเตอร์เหมือนกับที่กล่าวไปข้างต้นในขั้นตอนที่ 1

ข. การสตาร์ทแบบสตาร์ท-เคลด้า (Y- Δ)

เนื่องจากการสตาร์ทแบบสตาร์ท-เคลด้าจะทำให้แรงบิดขณะสตาร์ทลดลง 3 เท่าซึ่งจะทำให้มีค่าน้อยกว่าแรงบิดที่พิกัด ทำให้ต้องเลือกขนาดมอเตอร์จากแรงบิดขณะสตาร์ทของโหลด โดยใช้สมการแรงบิดขณะสตาร์ทของมอเตอร์หารด้วย 3 โดยจะต้องมากกว่าหรือเท่ากับแรงบิดขณะสตาร์ทของโหลดคุณแพคเตอร์ ยกเว้นโหลดที่มีแรงบิดแปรผันกับกำลังสองของความเร็วรอบซึ่งจะมีค่าแรงบิดที่พิกัดสูงกว่าแรงบิดขณะสตาร์ทมาก จึงเลือกมอเตอร์จากที่ว่าสมการแรงบิดที่พิกัดของมอเตอร์จะต้องมากกว่าหรือเท่ากับแรงบิดที่พิกัดของโหลดคุณแพคเตอร์

ขั้นตอนที่ 4

เลือกรูปแบบการสตาร์ทมี 2 แบบ คือ

ก. การสตาร์ทขณะมีโหลดต่อกับมอเตอร์ (On-load Start)

จะใช้วิธีเลือกขนาดมอเตอร์ตามวิธีที่กล่าวไปข้างต้น

ข. การสตาร์ทขณะไม่มีโหลดต่อกับมอเตอร์ (No-load Start)

ขณะสตาร์ทมอเตอร์จะไม่ต่อโหลดกับมอเตอร์ เมื่อความเร็วถึงพิกัด แล้วจึงต่อโหลดเข้ากับมอเตอร์โดยใช้คลัทช์ หรือ อุปกรณ์อื่นๆ ซึ่งการเลือกขนาดมอเตอร์จะใช้สมการแรงบิดที่พิกัดของมอเตอร์ซึ่งจะต้องมากกว่าหรือเท่ากับแรงบิดที่พิกัดของโหลดคุณแพคเตอร์เท่านั้น เพราะขณะสตาร์ทจะไม่มีโหลด

ขั้นตอนที่ 5

เลือกจำนวนโพลมี 4 แบบ คือ

2 โพล , 4 โพล , 6 โพล และ 8 โพล โดยการเลือกจำนวนโพลเป็นการเลือกความเร็วรอบที่เหมาะสมกับความต้องการของโหลด

ขั้นตอนที่ 6

โปรแกรมทำการเลือกขนาดมอเตอร์โดยทำการเลือกจากวิธีการต่างๆและจากข้อมูลทั้งหมดที่กล่าวไว้ข้างต้น

ขั้นตอนที่ 7

การคำนวณระยะเวลาในการสตาร์ท

เป็นการคำนวณหาระยะเวลาในการสตาร์ทเพื่อนำไปเปรียบเทียบกับเวลาในการทริปของโอเวอร์โหลดครีเลย์ โดยเป็นระยะเวลาตั้งแต่สตาร์ทมอเตอร์จนมีความเร็วถึง 70 % ของความเร็วซิงโครนัส (Synchronous speed) ซึ่งเป็นช่วงที่มอเตอร์มีกระแสไหลสูงสุด โดยมีวิธีการคำนวณดังนี้โดยสมการ

$$T_m - T_c = \frac{Jd\omega}{dt} = \frac{J\Delta\omega}{\Delta t}$$

เมื่อ T_m = แรงบิดของมอเตอร์

T_l = แรงบิดของโหลด

J = โมเมนต์ความเฉื่อยของมอเตอร์และโหลด

$\Delta\omega$ = อัตราเร็วเชิงมุมที่เปลี่ยนไป

Δt = เวลาที่ใช้ในการเร่งความเร็ว


$$T_a = T_m - T_l$$

T_a = แรงบิดเร่ง (Accelerate torque)


$$T_a = \frac{J\Delta\omega}{\Delta t}$$

$$\Delta t = \frac{J\Delta\omega}{T_a}$$


โดยค่าแรงบิดเร่งสามารถหาได้จากพื้นที่ใต้กราฟ ระหว่างแรงบิดของมอเตอร์และแรงบิดของโหลดตามชนิดของแรงบิดของโหลด

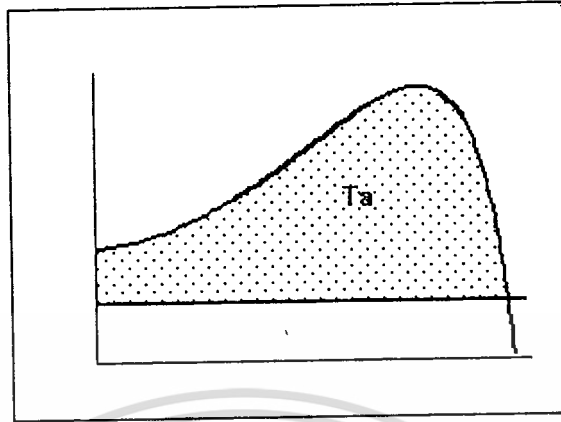

รูปที่ 4.1 แรงบิดแรงเมื่อใช้กับโหลดที่มีแรงบิดคงที่

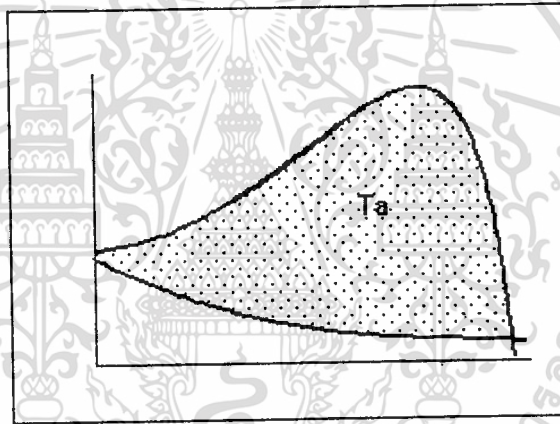


รูปที่ 4.2 แรงบิดแรงเมื่อใช้กับโหลดที่มีแรงบิดแปรผกผันกับความเร็วรอบ

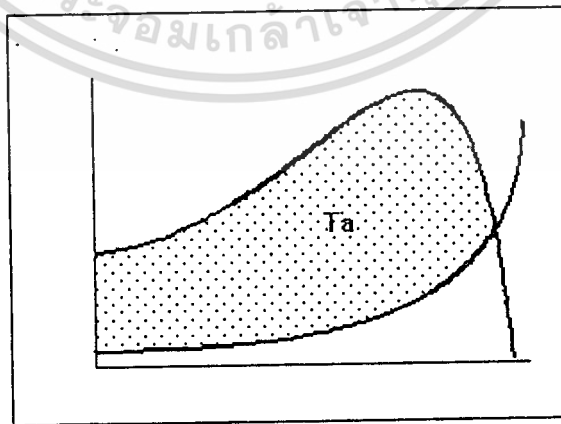

รูปที่ 4.3 แรงบิดแรงเมื่อใช้กับโหลดที่แรงบิดแปรผกผันกับกำลังสองของความเร็วรอบ


เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ถ้าใช้การสตาร์ทแบบสตาร์ท-เคลดจะทำให้แรงบิดขณะสตาร์ทลดลง 3 เท่า ดังรูปที่ 4.4

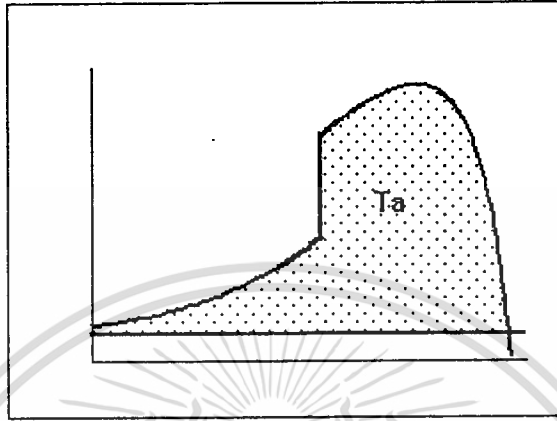

รูปที่ 4.4 แรงบิดเร่งเมื่อใช้การสตาร์ทแบบ สตาร์ท-เคลด

รูปที่ 4.5 ถ้าใช้การสตาร์ทแบบไม่ต่อโหลดขณะสตาร์ทจะไม่คิดแรงบิดของโหลดขณะสตาร์ท ดัง

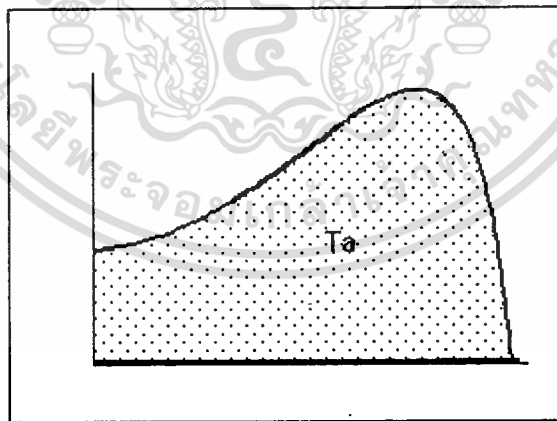

รูปที่ 4.5 แรงบิดเร่งเมื่อใช้การสตาร์ทแบบไม่ต่อโหลดขณะสตาร์ท

และค่าโมเมนต์ความเฉื่อยจะคิดเฉพาะ ค่าโมเมนต์ความเฉื่อยของมอเตอร์เท่านั้น

ขั้นตอนที่ 8

การเลือกขนาดคอนแทกแม่เหล็ก

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

หาขนาดจากกระแสที่พิกัดของมอเตอร์ โดยมีการเผื่อค่าแฟคเตอร์ความปลอดภัย (Safety-factor) 10 % ซึ่งเป็นค่าที่โรงงานผู้ผลิตใช้ โดยเลือกขนาดคอนแทกแม่เหล็กที่มีค่ากระแสมากกว่าหรือเท่ากับ 110 % ของกระแสที่พิกัดของมอเตอร์

ถ้าใช้การสตาร์ทแบบสตาร์-เดลต้าจะทำการเลือกคอนแทกแม่เหล็ก ที่ใช้กับการต่อแบบสตาร์ ซึ่งจะมียังขนาดเป็น $1/\sqrt{3}$ เท่า ของคอนแทกแม่เหล็กที่ใช้ต่อกับเมน (main) และต่อกับ เดลต้า รวมทั้งหาขนาดของไทมเมอร์ (Timer) ซึ่งใช้ตั้งเวลาในการเปลี่ยนจากสตาร์ไปเป็นเดลต้าโดยตั้งเวลาไว้เท่ากับเวลาในการสตาร์ทที่หาได้จากขั้นตอนที่ 7

ขั้นตอนที่ 9

การเลือกขนาดโอเวอร์ โหลดรีเลย์

จากข้อมูลของโอเวอร์ โหลดรีเลย์จะมีค่ากระแสต่ำสุด และกระแสสูงสุดที่ใช้งานได้โดยจะทำการเลือกจากค่ากระแสสูงสุดที่มากกว่าหรือเท่ากับ 110 % ของกระแสพิกัดของมอเตอร์ โอเวอร์ โหลดรีเลย์จะมีค่าเวลาในการทริปซึ่งจะแปรผกผันกับ จำนวนเท่าของกระแสขณะสตาร์ทของมอเตอร์ต่อกระแสที่พิกัด (I_{start} / I_{rated}) โปรแกรมจะหาค่าเวลาในการทริปจากจำนวนเท่าของกระแสสตาร์ทของมอเตอร์ และนำไปเปรียบเทียบกับเวลาในการสตาร์ทจากขั้นตอนที่ 7 ถ้าเวลาในการสตาร์ทมากกว่าเวลาในการทริป โปรแกรมจะเลือกขนาดมอเตอร์ที่ใหญ่ขึ้นซึ่งจะทำให้เวลาในการสตาร์ทลดลงและทำตามขั้นตอนที่ 7 , 8 และ 9 ซ้ำไปเรื่อยๆจนกว่าเวลาในการสตาร์ทจะน้อยกว่าหรือเท่ากับเวลาในการทริป

ขั้นตอนที่ 10

การเลือกขนาดเซอร์กิตเบรกเกอร์

หาจากขนาดกระแสที่พิกัดโดยมีการเผื่อแฟคเตอร์ความปลอดภัยไว้ 25% โดยทำการหาแอมแปร์ทริป (Ampere trip) ก่อนแล้วจึงทำการหาแอมแปร์เฟรม (Ampere frame) ที่เหมาะสมต่อไป โดยหาจากแอมแปร์ทริปที่จะต้องมากกว่าหรือเท่ากับ 125% ของกระแสที่พิกัดของมอเตอร์

ขั้นตอนที่ 11

การหาขนาดสายไฟที่ใช้กับมอเตอร์

จะหาขนาดสายไฟโดยทำการเผื่อแฟคเตอร์ความปลอดภัยที่ 25% เช่นเดียวกับขั้นตอนที่ 10

ขั้นตอนที่ 12

การแสดงผล

โปรแกรมจะแสดงผลข้อมูลของมอเตอร์และอุปกรณ์ทุกอย่างออกมาทางจอซึ่งผู้ใช้สามารถเก็บลงในดิสก์ หรือพิมพ์ออกทางเครื่องพิมพ์ได้

การเลือกขนาดเซอร์โวมอเตอร์

ขั้นตอนที่ 1

เนื่องจากเซอร์โวมอเตอร์เหมาะสมกับลักษณะโหลดที่ไม่ต่อเนื่อง หรือมีการเดินเครื่อง และหยุดเครื่องบ่อย ทำให้การเลือกขนาดทำได้ง่ายด้วยการป้อนค่าแรงบิดสูงสุดที่ต้องการใช้งาน โดยเซอร์โวมอเตอร์สามารถให้แรงบิดสูงสุดได้ตั้งแต่ 150% ถึง 200% ของแรงบิดที่พิกัดในทุกช่วงความเร็วรอบ และเลือกเซอร์โวมอเตอร์ที่มีแรงบิดที่พิกัดมากกว่าหรือเท่ากับแรงบิดสูงสุดของโหลดคูณกับค่าแฟคเตอร์ปลอดภัย

ขั้นตอนที่ 2

ทำเหมือนขั้นตอนที่ 2 ของการเลือกขนาดมอเตอร์เหนี่ยวนำ แต่จะมีการเตือนเมื่อค่าโมเมนต์ความเฉื่อยมีค่ามากกว่า 10 เท่าของโมเมนต์ความเฉื่อยของเซอร์โวมอเตอร์ เพราะจะทำให้การตอบสนองของเซอร์โวมอเตอร์ไม่ดีเท่าที่ควร จากนั้นโปรแกรมจะทำขั้นตอนที่ 8 , 9 , 10 , 11 และ 12 การเลือกขนาดมอเตอร์เหนี่ยวนำแต่ในขั้นตอนที่ 8 จะไม่มีการสตาร์ทแบบสตาร์ท-เคลด้า ให้เลือก และในขั้นตอนที่ 9 จะไม่เปรียบเทียบเวลาในการทริบกับเวลาในการสตาร์ท

4.2.2 การหาขนาดมอเตอร์จากพิกัดกำลังของโหลด

ขั้นตอนที่ 1 การป้อนค่าพิกัดกำลังของโหลด

สามารถทำได้ 2 วิธี คือ

4.2.2.1 ป้อนค่าโดยผู้ใช้จากค่าพิกัดกำลังของโหลดที่ต้องการ

4.2.2.2 ป้อนค่าจากชนิดของโหลดที่ต้องการใช้งานแบ่งได้ 3 ชนิด

ก. ปั่นจั่น (Crain) หาค่าพิกัดกำลังได้จากสมการ

ข. ปั๊ม (Pump) หาค่าพิกัดกำลังได้จากสมการ

ค. สายพาน (Conveyer) หาค่าพิกัดกำลังได้จากสมการ

ขั้นตอนที่ 2

เลือกจำนวนโพลตามขั้นตอนที่ 5 ในหัวข้อ 1.1 โปรแกรมจะเลือกขนาดมอเตอร์จากพิกัดกำลังของมอเตอร์มากกว่าหรือเท่ากับพิกัดกำลังของโหลดคูณแฟคเตอร์ จากนั้นโปรแกรมจะทำขั้นตอนที่ 8 , 9 , 10 , 11 และ 12 ในหัวข้อการเลือกขนาดมอเตอร์เหนี่ยวนำ แต่ในขั้นตอนที่ 8 จะไม่มีการสตาร์ทแบบสตาร์ท-เคลด้า และในขั้นตอนที่ 9 จะไม่เปรียบเทียบเวลาในการทริบกับเวลาในการสตาร์ท

4.3 การเตรียมคอมพิวเตอร์ก่อนการติดตั้งโปรแกรม

โปรแกรมของเราเขียนด้วยภาษา วิซวลเบสิก ซึ่งทำงานภายใต้วินโดวส์จึงมีความต้องการทางซอฟต์แวร์ และทางฮาร์ดแวร์ ดังนี้

1. คอสมเวอร์ชัน 3.1 ขึ้นไป
2. วินโดวส์เวอร์ชัน 3.0 ขึ้นไป
3. ฮาร์ดดิสก์อย่างน้อย 11 MB
4. แรมอย่างน้อย 2 MB แต่ควรเป็น 4 MB ดีกว่า
5. ไมโครโปรเซสเซอร์ 80386
6. เม้าส์ที่สามารถใช้ร่วมกับวินโดวส์ได้
7. จอภาพ Super VGA โหมดความละเอียด 800 x 600



สรุป

จากวัตถุประสงค์ที่ใช้คอมพิวเตอร์ในการหาขนาดมอเตอร์เพื่อความสะดวก รวดเร็ว และลดความยุ่งยากในการเลือกขนาดมอเตอร์นั้นจะพบว่าขนาดมอเตอร์หาที่ได้จากวิธีการนี้เป็นค่าประมาณที่ใกล้เคียงเท่านั้นไม่ควรที่จะยึดถือค่าที่ได้ว่าเป็นค่าที่ถูกต้องมากนัก เนื่องจากในการปฏิบัติจริงนั้นย่อมมีแฟคเตอร์อื่น ๆ เข้ามาเกี่ยวข้องอีกมากมาย ซึ่งแฟคเตอร์ต่างๆเหล่านั้นย่อมมีผลต่อขนาดมอเตอร์ใช้งานอีก ดังนั้นเราจึงควรพิจารณาขนาดมอเตอร์ที่เหมาะสมอีกครั้งหนึ่ง

อย่างไรก็ตามโปรแกรมยังอำนวยความสะดวกในการหาขนาดของอุปกรณ์ป้องกันมอเตอร์ต่างๆไว้ด้วย ซึ่งจะเป็นการประหยัดเวลาในการเลือกอุปกรณ์ป้องกันรวมโดยจะมีความเชื่อถือได้ค่อนข้างมาก

สำหรับแนวทางที่จะนำมาพัฒนาโปรแกรมต่อไป อาจเพิ่มเติมในส่วนของข้อมูลมอเตอร์ชนิดอื่นๆ เช่น พิกัดแรงดันอื่น ๆ และมอเตอร์ที่มีโครงห่อหุ้ม (CASE) อื่นๆ เป็นต้น ซึ่งจะทำให้โปรแกรมใช้งานได้กว้างขึ้น


หมายเหตุ ข้อมูลของมอเตอร์และอุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกับมอเตอร์ของโปรเจกต์นี้อ้างอิงข้อมูลของบริษัทABB Industry Co.,Ltd , บริษัท Square D และ บริษัท Thai Yazaki เป็นหลัก โดยเราจะพิจารณาเลือกขนาดพิกัดกำลังมอเตอร์ที่ใช้กับระดับแรงดัน 400 V ความถี่ 50 Hz และ 3 ϕ พอ เป็นแนวทางเท่านั้น

ภาคผนวก

ภาคผนวก ก.

วิธีการใช้โปรแกรม (Manual)

เมื่อเริ่มการทำงานของโปรแกรม โปรแกรมจะแสดงรูปของมอเตอร์ให้ผู้ใช้ กดปุ่ม
เอ็นเทอร์ (Enter) หน้าจอจะเปลี่ยนเข้าสู่การทำงานของโปรแกรม
เมื่อผู้ใช้ต้องการที่จะเลือกมอเตอร์เหนี่ยวนำ (INDUCTION MOTOR)

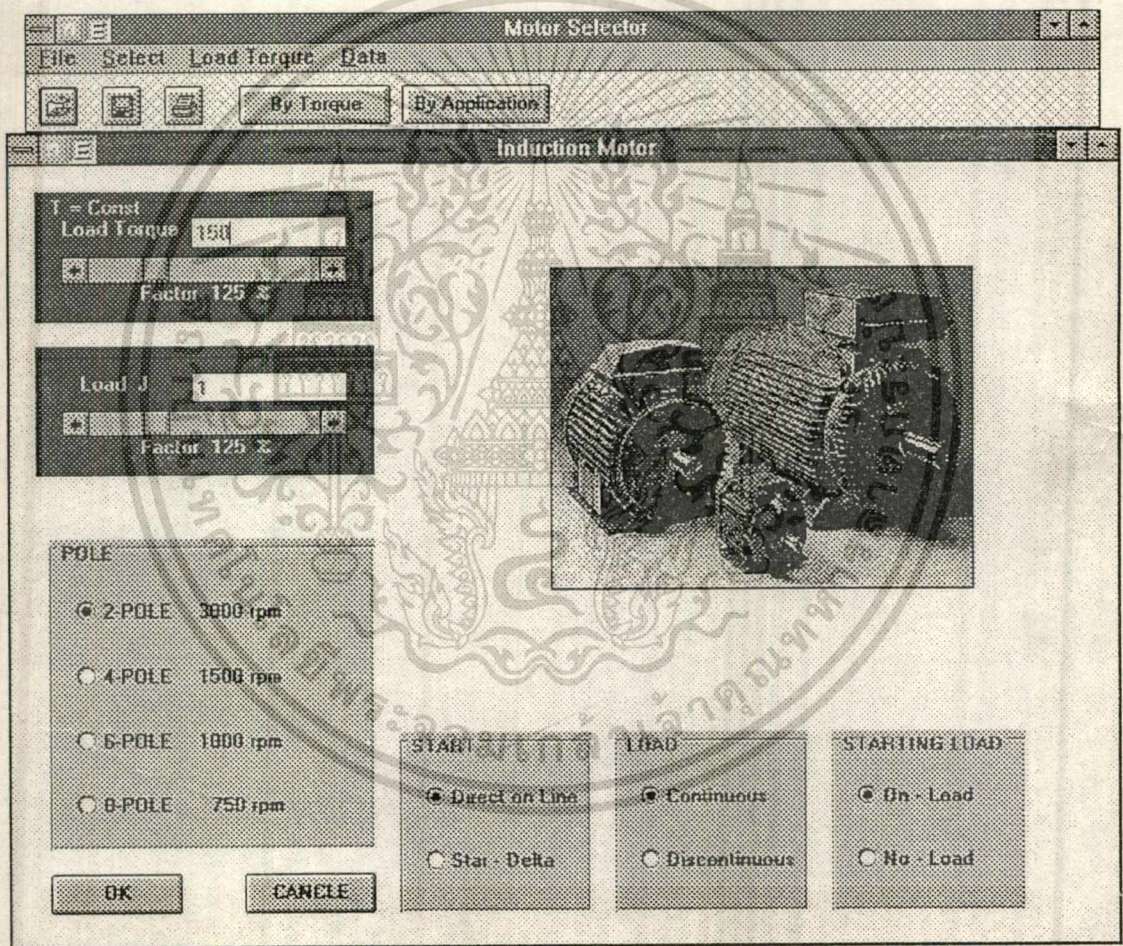


รูปที่ ก.1 หน้าจอแสดงการเลือกมอเตอร์เหนี่ยวนำจากทอร์กและโมเมนต์ความเฉื่อย

1. เมื่อผู้ใช้ต้องการที่จะเลือกมอเตอร์ให้เลื่อนเมาส์มาคลิก (Click) ที่ช่องของโหลดทอร์ก (Load Torque) โปรแกรมจะให้ผู้ใช้ใส่ค่าโหลดทอร์กที่ต้องการ

2. หากเมาส์คลิกที่โหลด J เพื่อใส่ค่าโมเมนต์ความเฉื่อย (Moment of inertia) โปรแกรมจะให้ผู้ใช้เลือกว่าจะใส่ค่าด้วยตัวเองโดยคลิกที่คำว่า "Input by User" แล้วใส่ค่า J ตามต้องการ หรือจะเลือกลักษณะโหลดเพื่อให้โปรแกรมคำนวณขนาดของโมเมนต์ความเฉื่อย ให้โดยคลิกที่คำว่า "Input by picture"


3. เมื่อคลิกคำว่า "Input by picture" แล้วจะมีรูปแบบโหลดต่างๆอยู่ 9 แบบ ให้ผู้ใช้เลือกตามลักษณะโหลดที่ต้องการโดยใช้เมาส์คลิกที่รูปโหลดที่ต้องการ

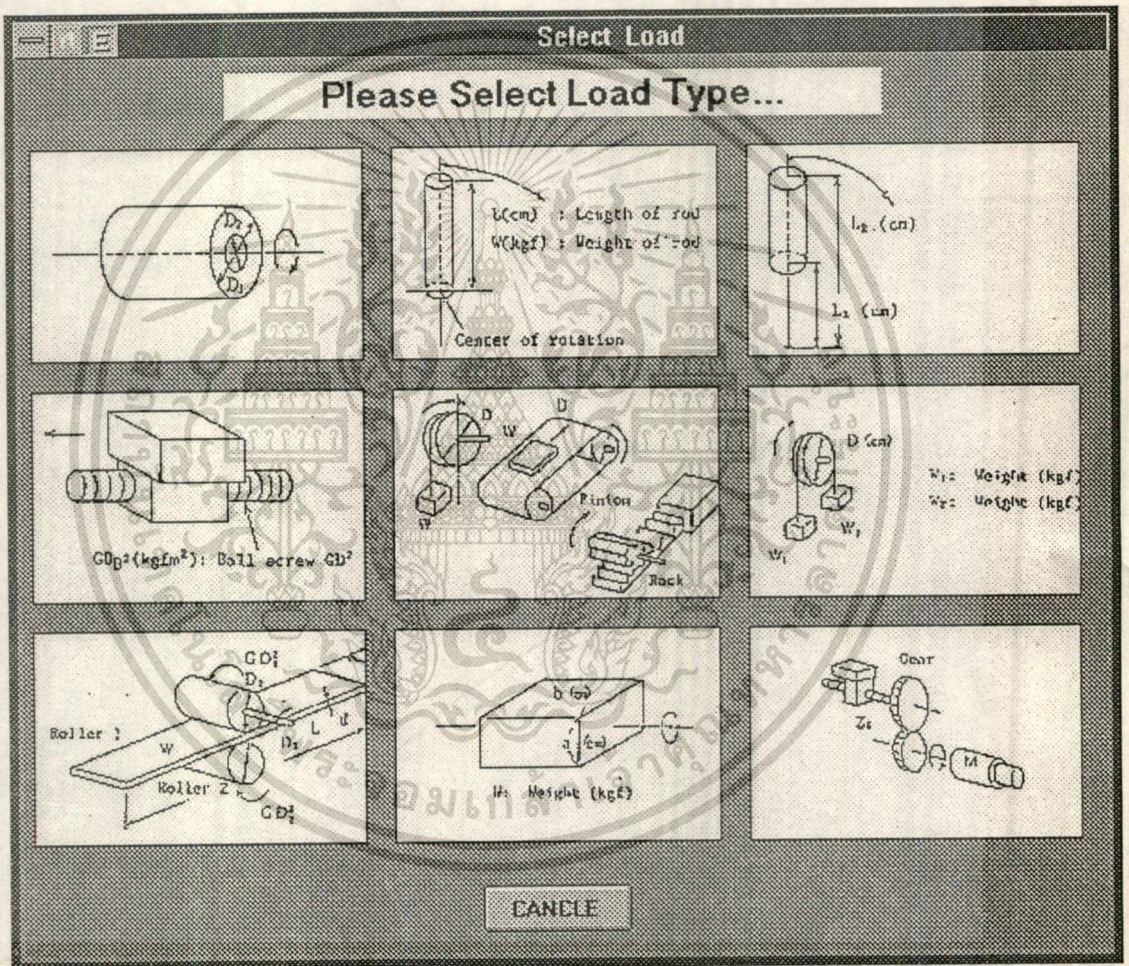

รูปที่ ก.2 หน้าจอแสดงรูปแบบโหลดในการหาโมเมนต์ความเฉื่อย

4. โปรแกรมจะแสดงรูปโหลดนั้นในลักษณะที่ขยายใหญ่ขึ้นพร้อมทั้งให้ผู้ใช้ใส่ข้อมูลเกี่ยวกับ โหลดชนิดนั้นเช่น เส้นผ่านศูนย์กลาง กว้าง ยาว เป็นต้น โดยใช้เมาส์คลิกตามช่องที่กำหนดแล้วใส่ค่าจนครบตามกำหนดแล้วคลิก ปุ่ม "Calculate" เพื่อตรวจสอบค่า J ที่ได้ว่าพอใจ

หรือไม่ โดยผู้ใช้อาจเปลี่ยนแปลงข้อมูลเพื่อเปลี่ยนค่าโหลด J เมื่อตรงตามความต้องการแล้วจึงกด “ Enter ”

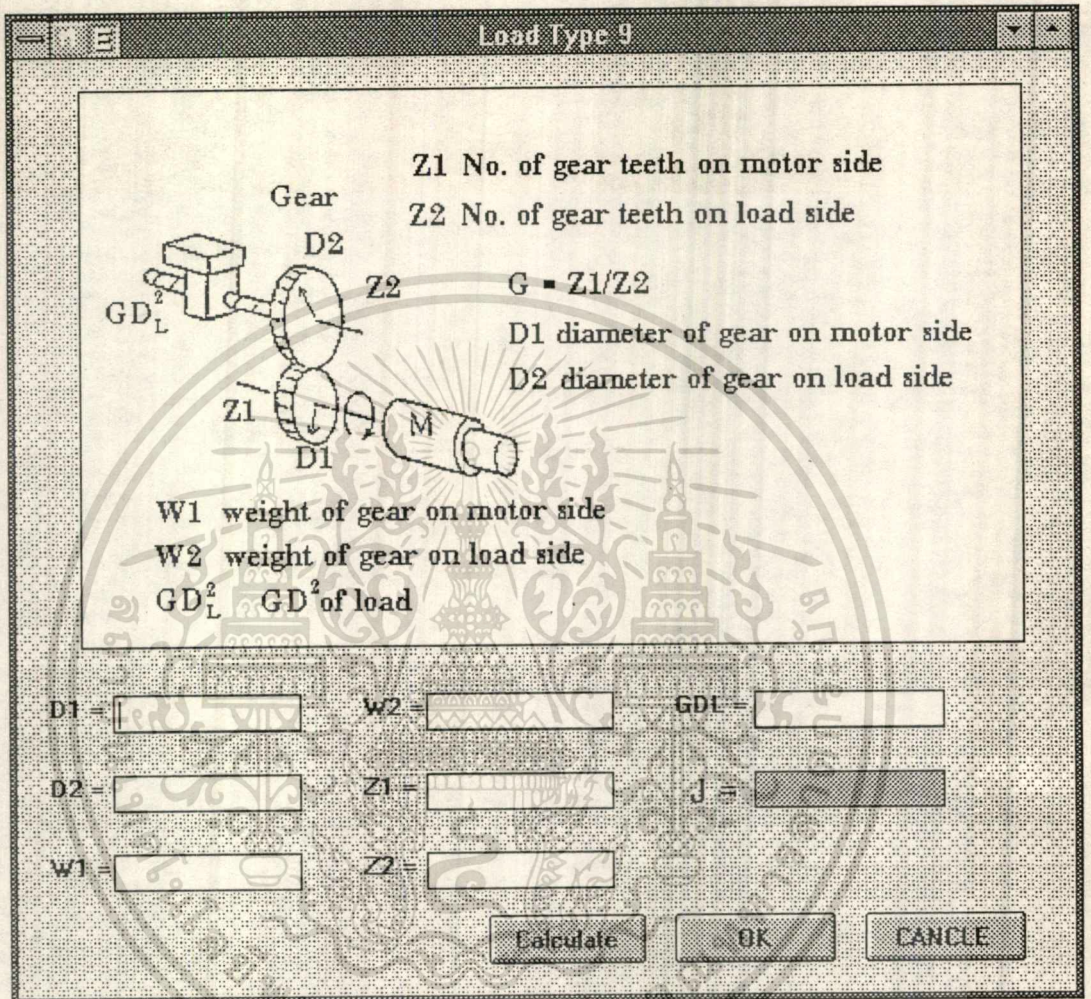

รูปที่ ก.3 หน้าจอแสดงรูปแบบโหลดที่ขยายใหญ่ขึ้นเพื่อใส่ข้อมูล

5. หน้าจอจะกลับเข้าสู่หน้าจอแรกอีกครั้งจากนั้นเลือกจำนวนขั้วมอเตอร์(Pole) ตามต้องการโดยใช้เมาส์คลิกปุ่มOptionที่ต้องการได้แก่ 2 , 4 , 6 และ 8 ขั้ว
6. เลือกวิธีการสตาร์ทที่จะเป็นแบบใดแล้วใช้เมาส์คลิกปุ่มนั้น
 - 6.1 สตาร์ทโดยต่อไฟเข้าโดยตรง (Direct on line)
 - 6.2 สตาร์ทโดยลดศักดาไฟฟ้าด้วยการ สตาร์ทแบบสตาร์-เดลต้า (Star - Delta Start)

7. เลือกลักษณะโหลดที่นำมาต่อว่ามีลักษณะเป็นโหลดต่อเนื่องหรือไม่ ถ้าผู้ใช้เลือกโหลดไม่ต่อเนื่อง โปรแกรมจะแสดงรูปภาพลักษณะโหลด แล้วให้ผู้ใช้ใส่ค่าขนาดของโหลดในช่วงต่างๆ พร้อมทั้งใส่ระยะเวลาที่มอเตอร์มีโหลดนั้นเป็นช่วงๆ ตามช่องที่ระบุไว้ในจอภาพ


8. เลือกค่าแฟคเตอร์ตัวคูณความปลอดภัยของมอเตอร์ โดยการใช้นาฬิกาเลื่อนสกรอลบาร์ (Scroll Bar) ซึ่งถ้าไม่เปลี่ยนโปรแกรมจะกำหนดไว้ที่ 125%

9. คลิกปุ่ม “OK” เมื่อพร้อมให้โปรแกรมหาขนาดมอเตอร์ให้

10. คลิกปุ่ม “Cancle” เมื่อต้องการเลิกการทำงานของโปรแกรม

เมื่อผู้ใช้ต้องการที่จะเลือกเซอร์โวมอเตอร์ (SERVO MOTOR)

11. ลากเมาส์มาที่เมนูด้านบนแล้วคลิกปุ่ม “By Torque” เลือกการทำงานของโปรแกรม โดยเลือก “Servo Motor” โปรแกรมจะเข้าสู่การเลือกเซอร์โวมอเตอร์

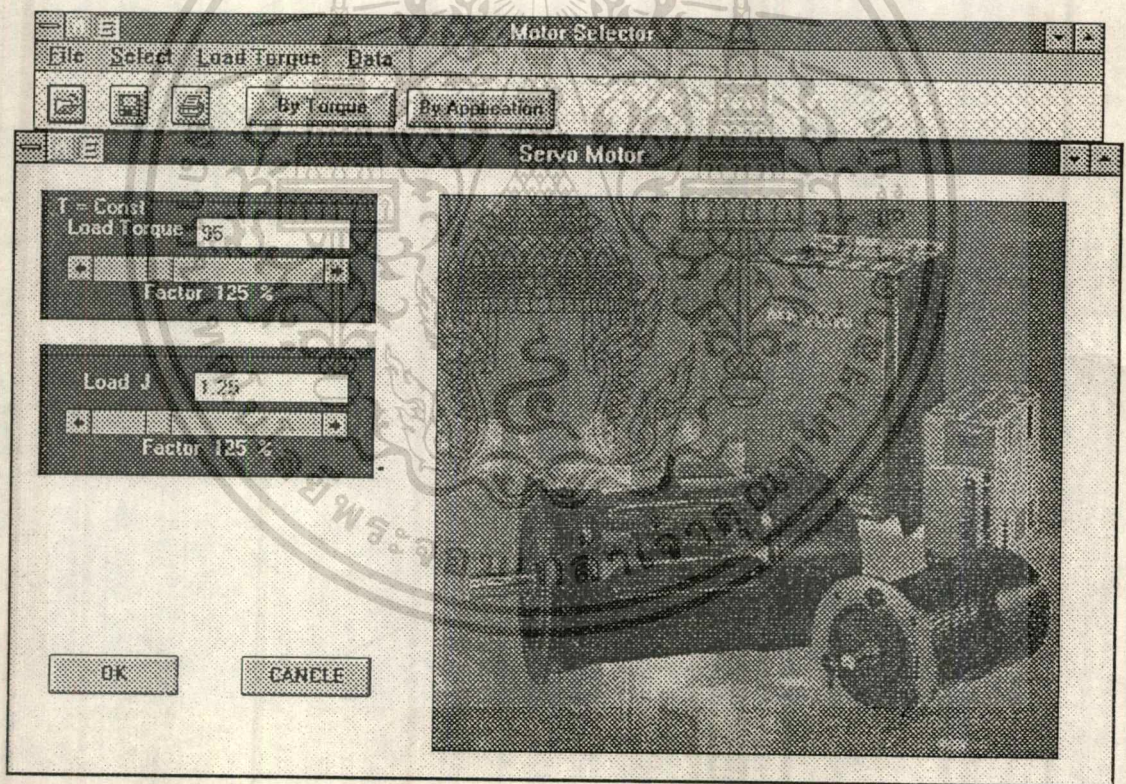

รูปที่ ก.4 หน้าจอแสดงการเลือกเซอร์โวมอเตอร์

12. ทำตามวิธีการตามข้อ 1 ถึง ข้อ 4

13. คลิกปุ่ม “OK” เมื่อพร้อมให้โปรแกรมหาขนาดมอเตอร์ให้

14. คลิกปุ่ม “Cancle” เมื่อต้องการเลิกการทำงานของโปรแกรม

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้


เมื่อผู้ใช้ต้องการที่จะเลือกมอเตอร์ตามชนิดการนำไปใช้ (Application)

15. ลากเมาส์มาที่เมนูด้านบนแล้วคลิกปุ่ม “By Application” โปรแกรมจะเข้าสู่การเลือกมอเตอร์โดยแสดงชนิดของ Application คือ

ปั๊ม (Pump)

ปั้นจั่น (Crain)

สายพาน (Conveyer)

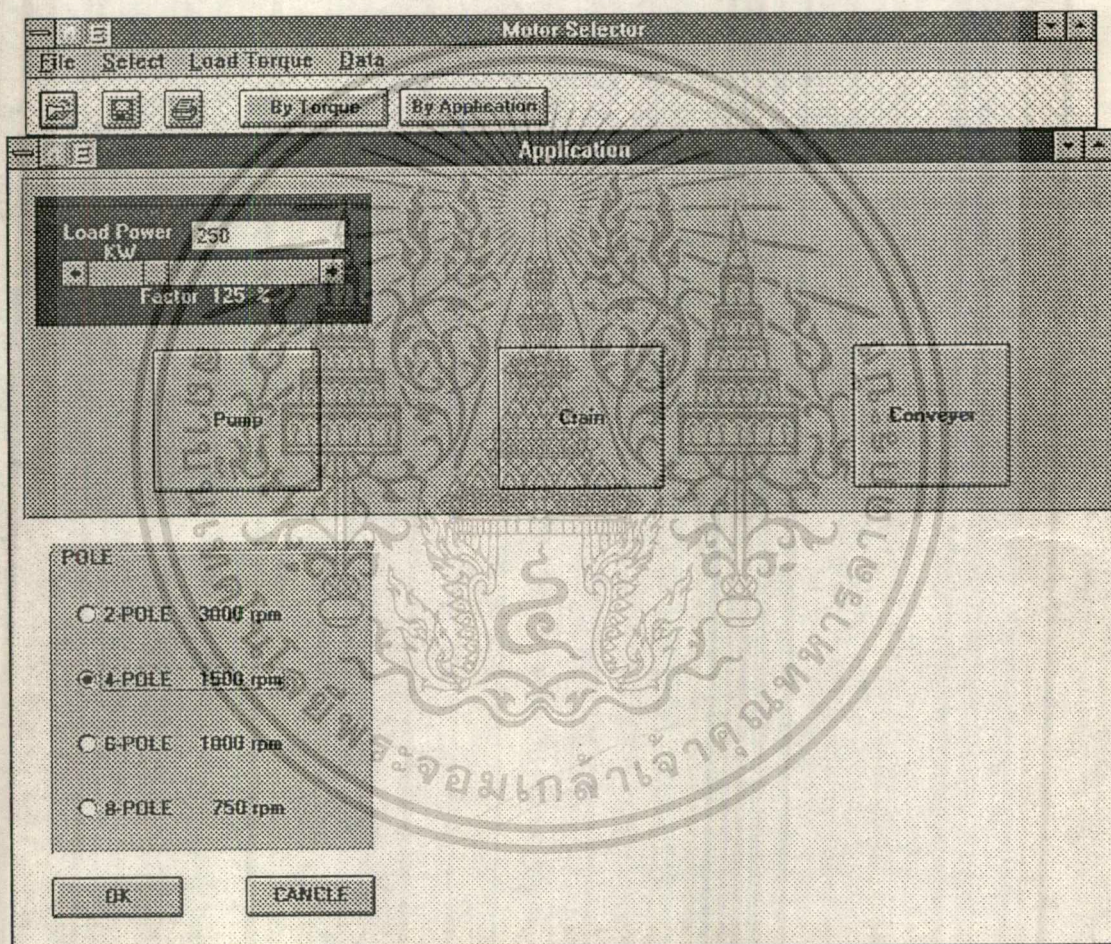

รูปที่ ก.5 หน้าจอแสดงการเลือกมอเตอร์เหนี่ยวนำตามชนิดการนำไปใช้

16. ใช้เมาส์คลิกที่ปุ่มเลือกชนิดของ Application เพื่อเข้าสู่โหมดการเลือกมอเตอร์ต่อไป

17 ใส่ข้อมูลต่างๆตามที่กำหนด

17.1 โหมดปั๊ม ผู้ใช้จะต้องเลือกอัตราการสูบน้ำที่ผู้ใช้ต้องการด้วยการเลือกปุ่ม Option

จากนั้นก็ใส่ค่าของความสูงที่ต้องการจะสูบน้ำ คลิกปุ่ม “OK” เมื่อพร้อมให้โปรแกรมหาขนาด
เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับกรใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

มอเตอร์ให้ หรือ คลิกปุ่ม “Cancel” เมื่อต้องการเลิกการทำงานของโปรแกรมแล้วกลับสู่โหมดการเลือก Application อีกครั้งโดยไม่การคำนวณขนาดมอเตอร์

17.2 โหมดป้อนจั้น ผู้ใช้จะต้องใส่ค่านำหนักของโหลดที่ผู้ใช้งานต้องการ จากนั้นก็ใส่ค่าของความเร็วที่ต้องการใช้ขับโหลด คลิกปุ่ม “OK” เมื่อพร้อมให้โปรแกรมหาขนาดมอเตอร์ให้ หรือคลิกปุ่ม “Cancel” เมื่อต้องการเลิกการทำงานของโปรแกรมแล้วกลับสู่โหมดการเลือก Application อีกครั้งโดยไม่มีการคำนวณขนาดมอเตอร์

The screenshot shows a window titled "CONVEYER" with the following fields and controls:

- Volumn of deliver [ton/hr]: 10
- Length of conveyer [meters]: 50
- Speed of conveyer (meters/sec): 0.5
- Buttons: OK, Cancel
- Width of conveyer: Radio buttons for 0.3 m, 0.4 m, 0.5 m, 0.6 m, 0.8 m, and 1.0 m.

รูปที่ ก.6 หน้าจอแสดงสำหรับใส่ค่าข้อมูลตามชนิดการนำไปใช้

17.3 โหมดสายพาน ผู้ใช้จะต้องใส่อัตราการส่งของที่ได้ใน 1 ชั่วโมงที่ต้องการ จากนั้นก็ใส่ค่าของความยาวของสายพานที่ต้องการ ใส่ความเร็วของสายพาน และเลือกความกว้างของสายพานพร้อมแล้วคลิกปุ่ม “OK” เพื่อให้โปรแกรมหาขนาดมอเตอร์ให้ หรือ คลิกปุ่ม “Cancel” เมื่อต้องการเลิกการทำงานของโปรแกรมแล้วกลับสู่โหมดการเลือก Application อีกครั้งโดยไม่คำนวณขนาดมอเตอร์

18. ในกรณีของ ปั่นจั่น และ สายพาน จะต้องปรับปรุงขนาดของมอเตอร์อีกครั้งด้วยการเปลี่ยนอัตราการทดเกียร์ โดยการใช้เมาส์เลื่อนสกรอลบาร์ (Scroll Bar) ซึ่งถ้าไม่เปลี่ยนโปรแกรมจะกำหนดไว้ที่ 62%

19. คลิกปุ่ม “OK” เมื่อพร้อมให้โปรแกรมหาขนาดมอเตอร์ให้

20. คลิกปุ่ม “Cancel” เมื่อต้องการเลิกการทำงานของโปรแกรม

การแสดงผล

หลังจากคลิกปุ่ม “OK” ในโหมดการทำงานต่างๆข้างต้นแล้ว

- โปรแกรมจะทำการเลือกขนาด มอเตอร์และแสดงข้อมูลต่างๆของมอเตอร์

- โปรแกรมหาขนาดอุปกรณ์ประกอบ ได้แก่ Circuit Breaker , Magnetic Contactor , Overload Relay และ สายไฟแล้วแสดงผลออกทางจอภาพโดยจะแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับอุปกรณ์เหล่านั้นด้วย

Motor Data		Circuit Breaker Data		Contactor Data	
Motor Type	M2CA 280 SA	Circuit Breaker Type	KAL 36175	Main	
Power Output KW	75	Amps Trip	175	Contactor Type	EH 150
Speed	1483	Amps Frame	250	KW	90
Efficiency	94.6			Maximum Current	175
Power Factor	.84	Overload Relay Data			
Rated Current In	137	Overload Relay Type	T 200 DU 175		
I _s /I _n	6.9	KW	90		
Rated Torque T _n	483	Minimum Current	130		
T _s /T _n	2.2	Maximum Current	175		
T _{max} /I _n	2.8	Tripping Time	6.7		
Moment of Inertia J	1.15				
Weight	445				
Starting Time	.7300085				
				Cable Data	
				Cable Type	NYN-N
				Phase cross section area	3 x 95
				Neutral cross section area	1 x 50
				Overall Diameter	51.5
				Current Rating	205
				Weight (Kg/Km)	4890

รูปที่ ก.7 หน้าจอแสดงผล

เมื่อคลิกปุ่ม “OK” ส่วนของการแสดงผลนี้จะทำให้หน้าจอการทำงานจะกลับเข้าโหมดการทำงานเดิมที่เราเพิ่งใช้ไป

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้


การแสดงผลข้อมูลจากฐานข้อมูล

ใช้เมาส์คลิกที่คำว่า “Data” ในเมนูแล้วเลือกชนิดของข้อมูลที่ต้องการ โดยข้อมูลที่ใช้สามารถดูได้คือ

- ข้อมูลของมอเตอร์ ได้แก่ มอเตอร์เหนี่ยวนำกรงกระรอก 3 เฟส พิกัดศักดา 400 โวลต์ และ เซอร์โวมอเตอร์
- อุปกรณ์ป้องกันและควบคุม ได้แก่ Circuit Breaker , Magnetic Contactor , Overload Relay และ สายไฟ
- อุปกรณ์ประกอบ ได้แก่ กลัซ และ เบรก

เมื่อเลือกข้อมูลได้แล้ว โปรแกรมจะแสดงข้อมูลต่างๆ โดยเราสามารถเลื่อนหน้าจอขึ้น ลงได้โดยคลิกที่หัวลูกศรของสกรอลบาร์ เมื่อพิจารณาข้อมูลเสร็จแล้วคลิกปุ่ม “OK” เพื่อกลับเข้าสู่การทำงานปกติ

การเก็บข้อมูล (Save), การ โหลดข้อมูล (Load) และการพิมพ์ข้อมูล (Print)

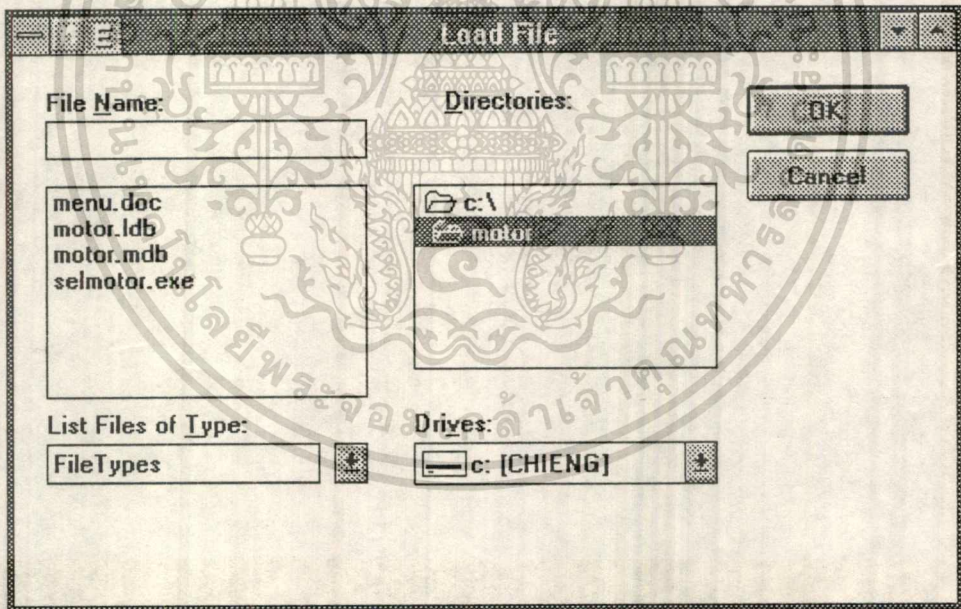

รูปที่ ก.8 หน้าจอสำหรับโหลดข้อมูล

- สามารถเก็บข้อมูลทั้งหมดลงในดิสก์ (Disk) ได้โดยใช้เมาส์คลิกที่ ทูลบาร์เซฟ (Toolbar Save) หรือ เมนูเซฟ (Menu Save) ซึ่งจะเก็บข้อมูลได้เฉพาะขณะที่โปรแกรมกำลังแสดงข้อมูลอยู่เท่านั้น โดยจะเก็บข้อมูลในไฟล์ (File) ที่มีนามสกุล * .MOT

- การโหลดข้อมูลทำได้โดยใช้เมาส์คลิกที่ ทูลบาร์โหลด (Toolbar Load) หรือ เมนู โหลด (Menu load) แล้วเลือกไฟล์ที่ต้องการ

- การพิมพ์ข้อมูล ใช้เมาส์คลิก ที่ ทูลบาร์พิมพ์ (Toolbar Print) หรือ เมนูพิมพ์ (Menu Print) โปรแกรมจะพิมพ์หน้าจอที่แสดงผลออกมา



เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาคผนวก ข.

โปรแกรม LIST



เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

```
Sub Picture1_Click ()  
End Sub
```

```
Sub Command3D1_Click ()  
  By = 1  
  Unload startpict  
  Startmenu.Show  
  Selmotor.Show  
End Sub
```



เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

SELMOTOR.FRM - 1


```
Dim MotorDb As Database
Dim tables As Table
Dim Tim(0 To 14) As Single
'Discontinuous
Dim T1, T2, T3, T4, Tr, TorqMax As Single
Dim Torq(1 To 4) As Single
Dim MotorErr, JErr, DisconErr As Integer
Dim P(1 To 4) As Single
Dim gear As Integer
```

```
Sub Ampmax ()
If 1.25 * In <= 100 Then
  Tablename = "100"
  Ampframe = 100
ElseIf 1.25 * In <= 250 Then
  Tablename = "250"
  Ampframe = 250
ElseIf 1.25 * In <= 400 Then
  Tablename = "400"
  Ampframe = 400
ElseIf 1.25 * In <= 600 Then
  Tablename = "600"
  Ampframe = 600
ElseIf 1.25 * In <= 1000 Then
  Tablename = "1000"
  Ampframe = 1000
ElseIf 1.25 * In <= 1200 Then
  Tablename = "1200"
  Ampframe = 1200
ElseIf 1.25 * In <= 1250 Then
  Tablename = "1250"
  Ampframe = 1250
End If
```

End Sub

```
Sub Amprated ()
  Ampmax
  OpenDbase
  Set tables = MotorDb.OpenTable(Tablename)
  SelCB
  Amptrip = tables!It
  CBType = tables!code
End Sub
```

```
Sub Change_Motor ()
  Select_Pole
  OpenAccessTable
  Sel = tables!Number
  MotorNo = MotorNo + 1
  Do Until Sel = MotorNo
    tables.MoveNext
    'Check Error
    If tables.EOF Then
      ErrMsg = " J is too big to use in this program "
      tables.MoveLast
      ERRORForm.Show
      ne = 1
      Exit Sub
    End If
    Sel = tables!Number
  Loop
```

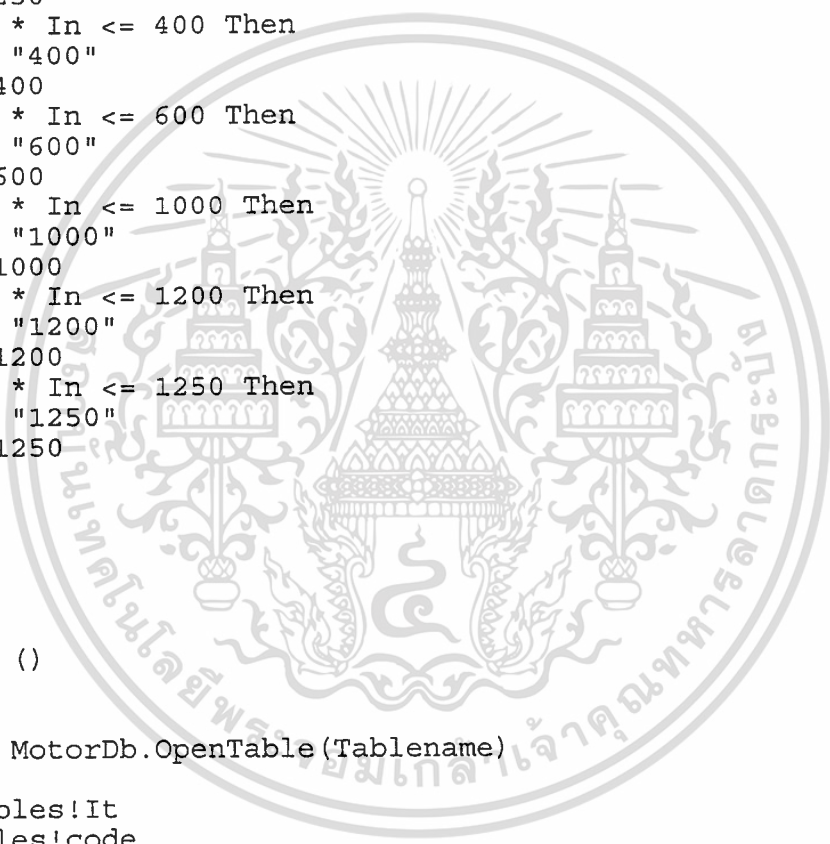

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า

ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

SELMOTOR.FRM - 2

```
Motor_Declare  
End Sub
```

```
Sub Check_Err ()
```

```
End Sub
```

```
Sub Check_Time ()
```

```
  Select Case ORKey  
    Case 1  
      Tablename = "T1"  
    Case 2  
      Tablename = "T2"  
    Case 3  
      Tablename = "T3"  
    Case 4  
      Tablename = "T4"  
  End Select  
  OpenAccessTable  
  Select_ORTimefield  
  Do Until Sel >= IsIn  
    tables.MoveNext  
    'Check Error  
    If tables.EOF Then  
      ErrMsg = " Starting Current Out of range"  
      tables.MoveLast  
      ERRORForm.Show  
      Exit Sub  
    End If  
    Select_ORTimefield  
  Loop  
  ORTime_Declare  
End Sub
```

```
Sub Contactor1_Declare ()
```

```
  Con1Type = tables!Type  
  Con1KW = tables!KW  
  Con1Ie = tables!Ie  
  η = tables!Number  
End Sub
```

```
Sub Contactor2_Declare ()
```

```
  Con2Type = tables!Type  
  Con2KW = tables!KW  
  Con2Ie = tables!Ie  
End Sub
```

```
Sub Discontinuous_Declare ()
```

```
  DisconErr = 0  
  T1 = Val(Text3.Text) * 60  
  T2 = Val(Text4.Text) * 60  
  T3 = Val(Text5.Text) * 60  
  T4 = Val(Text6.Text) * 60  
  Tr = Val(Text7.Text) * 60  
  Torq(1) = Val(Text8.Text) * (Hscroll1.Value / 100)  
  Torq(2) = Val(Text9.Text) * (Hscroll1.Value / 100)  
  Torq(3) = Val(Text10.Text) * (Hscroll1.Value / 100)  
  Torq(4) = Val(Text11.Text) * (Hscroll1.Value / 100)  
  'Check Error  
  If Tr = 0 Then  
    WarnMsg = "Please input Rest Time "  
    Warning.Show 1  
    DisconErr = 1  
    Exit Sub  
  End If
```

```

If Torq(1) <> 0 And T1 = 0 Then
    WarnMsg = "Please input Time in P1"
    Warning.Show 1
    DisconErr = 1
    Exit Sub
End If
If Torq(2) <> 0 And T2 = 0 Then
    WarnMsg = "Please input Time in P2"
    Warning.Show 1
    DisconErr = 1
    Exit Sub
End If
If Torq(3) <> 0 And T3 = 0 Then
    WarnMsg = "Please input Time in P3"
    Warning.Show 1
    DisconErr = 1
    Exit Sub
End If
If Torq(4) <> 0 And T4 = 0 Then
    WarnMsg = "Please input Time in P4"
    Warning.Show 1
    DisconErr = 1
    Exit Sub
End If
End Sub

Sub Maxtorque ()
    Dim X As Single
    X = Torq(1)
    For i = 2 To 4
        If X < Torq(i) Then
            X = Torq(i)
        End If
    Next i
    TorqMax = X
End Sub

Sub Motor_Declare ()
    KW = tables!OutputKW
    MotorType = tables!MotorType
    Speed = tables!MotorSpeed
    Eff = tables!Efficiency
    PF = tables!PowerFactor
    In = tables!In
    IsIn = tables!IsIn
    Tn = tables!Tn
    TsTn = tables!TsTn
    TmTn = tables!TmaxTn
    JMotor = tables!J
    Weight = tables!Weight
    MotorNo = tables!Number
End Sub

Sub OpenAccessTable ()
    Set tables = MotorDb.OpenTable(TableName)
End Sub

Sub OpenDbase ()
    Set MotorDb = OpenDatabase("c:\motor\motor.mdb", False, False)
End Sub

Sub OptKW_Click (Value As Integer)
    'If OptKW.Value = True Then
    Label1.Caption = "Power KW"

```

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า

และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

```

Label2.Visible = False
Text2.Visible = False
Hscroll2.Visible = False
Label6.Visible = False
Label7.Visible = False
Label8.Visible = False
'Set to Initial
text1.Text = ""
Text2.Text = ""
Hscroll1.Value = 125
By = 0
'End If
End Sub

```

```

Sub OptTGD2_Click (Value As Integer)
'If OptTGD2.Value = True Then
Label1.Caption = "Load Torque"
Label2.Visible = True
Text2.Visible = True
Hscroll2.Visible = True
Label6.Visible = True
Label7.Visible = True
Label8.Visible = True
text1.Text = ""
Text2.Text = ""
Hscroll1.Value = 125
Hscroll2.Value = 125
Label7.Caption = Hscroll2.Value
By = 1
'End If
End Sub

```

```

Sub ORTime_Declare ()
TripTime = tables!Time
End Sub

```

```

Sub OverloadRelay_Declare ()
ORType = tables!Type
ORKW = tables!KW
ORImin = tables!Imin
ORImax = tables!Imax
ORKey = tables!KEY
End Sub

```

```

Sub PowerRMS ()
Dim W As Single
Select Case Pole
Case 1
W = 314.16
Case 2
W = 157.08
Case 3
W = 104.72
Case 4
W = 78.54
End Select
For i = 1 To 4
P(i) = (Torq(i) * W) ^ 2
Next i
RmsPower = Sqr(((P(1) * T1) + (P(2) * T2) + (P(3) * T3) + (P(4) * T4)) /
+ T2 + T3 + T4 + Tr))
End Sub
Sub SelCB ()

```

SELMOTOR.FRM - 5

```
Sel = tables!It
Do Until Sel >= 1.25 * In
tables.MoveNext
Sel = tables!It
Loop
' If tables.EOF Then
' tables.MoveLast
' End If
End Sub
```

```
Sub Select_Contactor ()
'Select Contactor1
n = 0
nu = 0
ne = 0
Tablename = "Contactor"
OpenAccessTable
Select_ContactorField
Do Until Sel >= (1.1 * In)
tables.MoveNext
'Check Error
If tables.EOF Then
tables.MoveLast
ne = 2
Exit sub
End If
'-----
n = n + 1
Select_ContactorField
Loop
Contactor1_Declare
#####
If Start = 1 Then
'Select Contactor2
OpenAccessTable
Select_ContactorField

Do Until Sel >= (1.1 * In / 1.732)
tables.MoveNext
'Check Error
If tables.EOF Then
tables.MoveLast
ne = 2
Exit Sub
End If
'-----
Select_ContactorField
Loop
Contactor2_Declare
End If

End Sub
```

```
Sub Select_ContactorField ()
Sel = tables!Ie
End Sub
```

```
Sub Select_Motor ()
MotorErr = 0
Select_Pole
OpenAccessTable
Select_MotorField
'Select motor by KW or T&GD2
If By = 1 Then
abc = T1
```



```

ElseIf By = 0 Then
  abc = LoadKW
End If
'-----

```

```

Do Until Sel >= abc
  tables.MoveNext
  'Check Error
  If tables.EOF Then
    MotorErrMsg = " Load is too big to use in this program "
    tables.MoveLast
    MotorErr = 1
    Setto100
    Exit Sub
  End If
'-----

```

```

Select_MotorField

```

```

Loop
Motor_Declare
End Sub

```

```

Sub Select_MotorField ()
  If By = 1 Then
    If Start = 0 Then
      Sel = tables!Tn
    ElseIf Start = 1 Then
      If Sload = 0 Then
        Sel = (tables!TsTn * tables!Tn) / 3
      ElseIf Sload = 1 Then
        Sel = tables!Tn
      End If
    End If
  ElseIf By = 0 Then
    Sel = tables!OutputKW
  End If
End Sub

```

```

Sub Select_ORTimefield ()
  If optDOL.Value = True Then
    Sel = tables!IsIn
  Else
    Sel = (tables!IsIn * 1.732)
  End If

```

```

End Sub

```

```

Sub Select_OverloadRelay ()
  Tablename = "OverloadRelay"
  OpenAccessTable
  Select_OverloadRelayField

```

```

Do Until Sel >= In * 1.1
  tables.MoveNext
  'Check Error
  If tables.EOF Then

```

```

  tables.MoveLast
  Warning.Show
  Exit sub

```

```

End If
'-----

```

```

    Select_OverloadRelayField
Loop
OverloadRelay_Declare
End Sub

```

```

Sub Select_OverloadRelayField ()
    Sel = tables!Imax
End Sub

```

```

Sub Select_Pole ()
    Select Case Pole
        Case 1
            Tablename = "Motor2P"
        Case 2
            Tablename = "Motor4P"
        Case 3
            Tablename = "Motor6P"
        Case 4
            Tablename = "Motor8P"
    End Select

```

```
End Sub
```

```

Sub Select_Servo ()
    Tablename = "Servo"
    OpenAccessTable
    Select_ServoField
'-----
Do Until Sel >= T1
    tables.MoveNext
    'Check Error
    If tables.EOF Then
        MotorErrMsg = " Load is too big to use in this program "
        tables.MoveLast
        MotorErr = 1
        Setto100
        Exit Sub
    End If
'-----

```

```

Select_ServoField
Loop

```

```

Servo_Declare
End Sub

```

```

Sub Select_ServoField ()
    Sel = tables!Tn
End Sub

```

```

Sub Servo_Declare ()
    KW = tables!OutputKW
    MotorType = tables!Type
    Speed = tables!Speed
    In = tables!In
    Tn = tables!Tn
    TmTn = tables!Tmax
    JMotor = tables!J
    Weight = tables!Weight
    MotorNo = tables!Number
    Controller = tables!Controller
End Sub

```

ไม่वारณใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

```
Sub Setto100 ()
```

```
'Set Variable to 100%
If By = 1 Or By = 2 Then
  T1 = (T1 / (Hscroll1.Value / 100))
  JLoad = (JLoad / (Hscroll2.Value / 100))
Else
  LoadKW = (LoadKW / (Hscroll1.Value / 100))
End If
```

```
'-----
End Sub
```

```
Sub temp ()
```

```
' If OptKW.Value = True Then
Label1.Caption = "Load Power KW"
Label2.Visible = False
Text2.Visible = False
Hscroll1.Visible = True
Hscroll2.Visible = False
Label6.Visible = False
Label7.Visible = False
Label8.Visible = False
By = 0
'End If
'Text1_Click
'If OptKW.Value = True Then
PopupMenu mnuInputKW
'End If
```

```
End Sub
```

```
Sub TimeCal ()
```

```
Dim i As Integer
Dim X, Y, W, Tm, Ts, Tt, Part As Single
```

```
Select Case Pole
```

```
'Case 1
  W = 15.7079
Case 2
  W = 7.8539
Case 3
  W = 5.2359
Case 4
  W = 3.9269
End Select
```

```
'DOL or Star Delta
```

```
If Start = 0 Then
  Tm = Tn * TmTn
  Ts = Tn * TsTn
Else
  Tm = (Tn * TmTn) / 3
  Ts = (Tn * TsTn) / 3
End If
```

```
'-----
'On-Load or No-Load
```

```
If Sload = 0 Then
'Continuous or Discontinuous
  If Cont = 0 Then
    Tt = Tl
  Else เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่นอนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
    Tt = Torq(1)
  End If
  J = JLoad + JMotor
```



```

ElseIf Sload = 1 Then
  Tt = 0
  J = JMotor
End If

```

```

'-----
'Calculate Starting Time
Part = (Tm - Ts) / 85
X = 2.5
StartTime = 0

For i = 1 To 14
  Tim(i) = (J * W) / ((Part * X) + Ts - Tt)
  StartTime = StartTime + Tim(i)
  X = X + 5
Next i
End Sub

```

```

Sub CANCELbtn_Click ()
SelMotor.Enabled = False
Startmenu.Enabled = False
Quit.Show
End Sub

```

```

Sub Continuous_Click (Value As Integer)
  Graph2.Visible = False
  Picture1.Visible = True
  text1.Visible = True
  Cont = 0
End Sub

```

```

Sub Conveyerbtn_Click ()
  Unload SelMotor
  Conveyer.Show
  Frame3.Visible = True
End Sub

```

```

Sub Crainbtn_Click ()
  Unload SelMotor
  Crain.Show
  Frame3.Visible = True
End Sub

```

```


Sub Discontinuous_Click (Value As Integer)
  Graph2.Visible = True
  Picture1.Visible = False
  text1.Visible = False
  Cont = 1
End Sub

```

```

Sub Form_Activate ()
  If By = 0 Then
    ' text1.Text = Str$(LoadKW * 100 / Hscroll13.Value)
    If LoadKW = 0 Then
      text1.Text = ""
      Frame3.Visible = False
    Else
      text1.Text = Str$(LoadKW * 100 / Hscroll13.Value)
    End If
  Else
    Text2.Text = Str$(JLoad)
    If JLoad = 0 Then
      Text2.Text = ""
    End If
  End If
End Sub

```

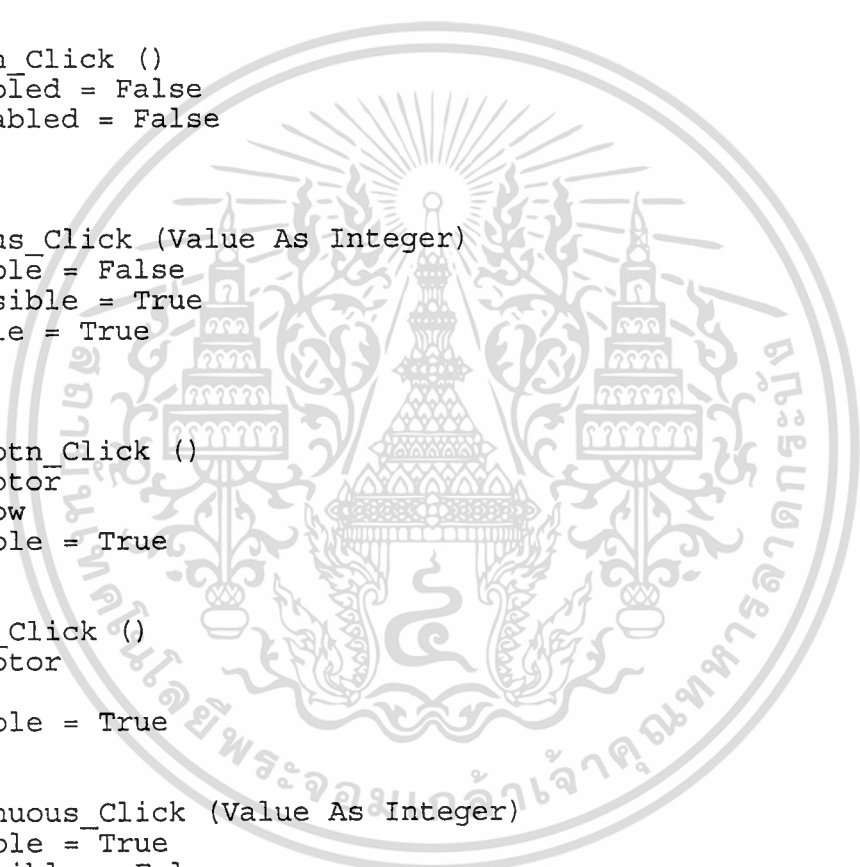

End Sub

```

Sub Form_Load ()
  'Set Initial Value
  Startmenu.Command3D2.Enabled = False
  Graph2.Visible = False
  Pole = 1
  Start = 0
  Cont = 0
  Sload = 0
  Label4.Caption = Str$(Hscroll11.Value)
  Label7.Caption = Str$(Hscroll12.Value)
  Label10.Caption = Str$(Hscroll13.Value)
  'Select From
  If By = 0 Then
    Frame3.Visible = False
    Label11.Caption = "Load Power KW"
    SelMotor.Caption = "Application"
    ApplicFrame.Visible = True
    LoadFrame.Visible = False
    StartFrame.Visible = False
    S_LoadFrame.Visible = False
    SelMotor.Height = 7620
    OKbtn.Top = 6600
    CANCELbtn.Top = 6600
    Picture1.Visible = False
    Picture2.Visible = False

  ElseIf By = 1 Then
    Frame3.Visible = False
    Label11.Caption = "Load Torque"
    SelMotor.Caption = "Induction Motor"
    ApplicFrame.Visible = False
    PoleFrame.Visible = True
    StartFrame.Visible = True
    LoadFrame.Visible = True
    S_LoadFrame.Visible = True
    SelMotor.Height = 7620
    OKbtn.Top = 6600
    CANCELbtn.Top = 6600
    Picture1.Visible = True
    Picture2.Visible = False

  ElseIf By = 2 Then
    Frame3.Visible = False
    Label11.Caption = "Load Torque"
    SelMotor.Caption = "Servo Motor"
    ApplicFrame.Visible = False
    PoleFrame.Visible = False
    StartFrame.Visible = False
    LoadFrame.Visible = False
    S_LoadFrame.Visible = False
    SelMotor.Height = 6000
    OKbtn.Top = 4540
    CANCELbtn.Top = 4540
    Picture1.Visible = False
    Picture2.Visible = True
  End If
End Sub

```

```

Sub HScroll11_Change ()

```

```

  Label4.Caption = Str$(Hscroll11.Value)

```

```

End Sub

```

```

Sub HScroll12_Change ()

```

```

  Label7.Caption = Str$(Hscroll12.Value)

```

เอกสารนี้เป็นลิขสิทธิ์การเขียนเพื่อการศึกษาเท่านั้น เมื่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า

ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกรายงานให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

End Sub

```
Sub HScroll3_Change ()
Label10.Caption = Str$(Hscroll13.Value)
text1.Text = Str$(LoadKW * 100 / Hscroll13.Value)
End Sub
```

```
Sub mnuByPicture_Click ()
Selectpict.Show
Text2.TabStop = False
End Sub
```

```
Sub O2P_Click (Value As Integer)
Pole = 1
End Sub
```

```
Sub O4P_Click (Value As Integer)
Pole = 2
End Sub
```

```
Sub O6P_Click (Value As Integer)
Pole = 3
End Sub
```

```
Sub O8P_Click (Value As Integer)
Pole = 4
End Sub
```

```
Sub OKbtn_Click ()
Dim CheckTr As Integer
ne = 0
JErr = 0
CheckTr = 0
TrestErr = 0
MotorErr = 0
JServoErr = 0
If By = 1 Or By = 2 Then
WarnMData = 0
'Select by T&GD2
If Cont = 0 Then
Tl = (Val(text1.Text) * (Hscroll11.Value / 100))
ElseIf Cont = 1 Then
'If Discontinuous
Discontinuous_Declare
If DisconErr = 1 Then
Exit Sub
End If
Maxtorque
PowerRMS
Tl = TorqMax
End If
JLoad = (Val(Text2.Text) * (Hscroll12.Value / 100))
'Check Error
If Tl = 0 Then
MotorErrMsg = "Please Input Load Torque"
ERRORForm.Show 1
Exit Sub
End If
If JLoad = 0 And By = 1 And Sload = 0 Then
WarnMData = 1
End If
ElseIf By = 3 Then
LoadKW = (Val(text1.Text) * (Hscroll11.Value / 100))
If LoadKW = 0 Then
MotorErrMsg = "Please Input Load Power KW"
```

```

    ERRORForm.Show 1
    Exit Sub
End If

```

```
End If
```

```
OpenDbase
```

```
'Select Motor size
```

```
If By = 1 Or By = 0 Then
```

```
    Select_Motor
```

```
ElseIf By = 2 Then
```

```
    Select_Servo
```

```
    If JLoad <> 0 And JLoad > (JMotor * 10) Then
```

```
        JServoErr = 1
```

```
    End If
```

```
End If
```

```
'check error
```

```
If MotorErr = 1 Then
```

```
    ERRORForm.Show 1
```

```
    Exit Sub
```

```
End If
```

```
'@@@@@@@@@@@@@@@@
```

```
Do
```

```
'Select Magnetic Contactor
```

```
Select_Contactor
```

```
If ne = 2 Then
```

```
    WarnMsg = " Motor is too big to use with Contactor "
```

```
    Exit Do
```

```
End If
```

```
'Select Circuit Breaker
```

```
Amprated
```

```
'-----  
Select_OverloadRelay
```

```
If ne = 3 Then
```

```
    WarnMsg = " Motor is too big to use with Overload Relay "
```

```
    Exit Do
```

```
End If
```

```
'Calculate Trip Time
```

```
If WarnMData = 0 And By = 1 Then
```

```
    'Calculate Starting time
```

```
    TimeCal
```

```
    Check_Time
```

```
'-----
```

```
'If Rest Time < StartTime^2
```

```
    If Cont = 1 Then
```

```
        If Tr < (StartTime * IsIn ^ 2) Then
```

```
            CheckTr = 1
```

```
            TrestErr = 1
```

```
        Else
```

```
            CheckTr = 0
```

```
        End If
```

```
    End If
```

```
    If TripTime < StartTime Or CheckTr = 1 Then
```

```
        Change_Motor
```

```
        JErr = 1
```

```
    End If
```

```
End If
```

```
If ne = 1 Then
```

```
    ERRORForm.Show 1
```

```
    Setto100
```

```
Exit Sub
```

```
End If
```

```
'Exit Do when Input Load KW or Servo
```

```
If By = 0 Or By = 2 Then
```

เอกสารที่ส่งวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า

ต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

```

Exit Do
End If
Loop Until TripTime >= StartTime And CheckTr = 0

Setto100
MotorData.Show
'***Warning***
If WarnMData = 1 Then
WarnMsg = "Program can't Calculate Starting Time"
Warning.Show 1
End If
If JErr = 1 Then
JWarnMsg = "Moment of Inertia is too much.          If reduce Moment of Inert
Motor size is smaller"
JWarning.Show 1
End If
If ne = 2 Or ne = 3 Then
Warning.Show 1
End If
If TrestErr = 1 Then
WarnMsg = "Rest time is "
Warning.Show 1
End If
If JServoErr = 1 Then
WarnMsg = "Moment of Inertia of Load is too much          cause Servo has Low
sponse "
Warning.Show 1
End If
Startmenu.mnufileSave.Enabled = True
Startmenu.Command3D2.Enabled = True
Prn = 1
End Sub

Sub OptDOL_Click (Value As Integer)
Start = 0
End Sub

Sub Option3D1_Click (Value As Integer)
Sload = 0
End Sub

Sub Option3D2_Click (Value As Integer)
Sload = 1
End Sub

Sub OptS_D_Click (Value As Integer)
Start = 1
End Sub

Sub Pumpbtn_Click ()
Unload SelMotor
Pump.Show
End Sub

Sub Text1_Change ()
'text1.Text = gear * LoadKW
End Sub

Sub Text2_Click ()
PopupMenu mnuInputTGD2
End Sub

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
Sub Text3_Change ()
If Text8.Text = "" Then
Text3.Text = ""

```

```
WarnMsg = "Please input Load Torque in P1"  
Warning.Show 1  
Exit Sub  
End If  
End Sub
```

```
Sub Text4_Change ()  
If Text9.Text = "" Then  
Text4.Text = ""  
WarnMsg = "Please input Load Torque in P2"  
Warning.Show 1  
Exit Sub  
End If
```


End Sub

```
Sub Text5_Change ()  
If Text10.Text = "" Then  
Text5.Text = ""  
WarnMsg = "Please input Load Torque in P3"  
Warning.Show 1  
Exit Sub  
End If
```

End Sub

```
Sub Text6_Change ()  
If Text11.Text = "" Then  
Text6.Text = ""  
WarnMsg = "Please input Load Torque in P4"  
Warning.Show 1  
Exit Sub  
End If
```

End Sub

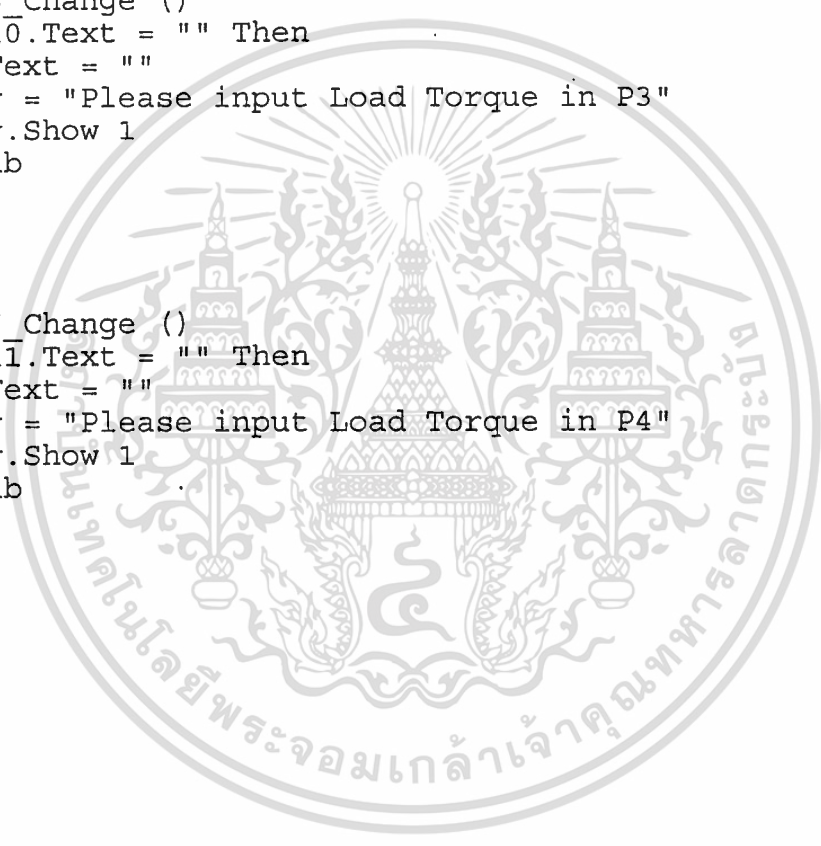

```
Sub CANCELbtn_Click ()  
Unload selectpict  
End Sub
```

```
Sub Picture1_Click ()  
pict1.Show  
End Sub
```

```
Sub Picture1_DblClick ()  
pict1.Show  
End Sub
```

```
Sub Picture2_Click ()  
pict2.Show  
End Sub
```

```
Sub Picture2_DblClick ()  
pict2.Show  
End Sub
```

```
Sub Picture3_Click ()  
pict3.Show  
End Sub
```

```
Sub Picture3_DblClick ()  
pict3.Show  
End Sub
```

```
Sub Picture4_Click ()  
pict4.Show  
End Sub
```

```
Sub Picture4_DblClick ()  
pict4.Show  
End Sub
```

```
Sub Picture5_Click ()  
pict5.Show  
End Sub
```

```
Sub Picture5_DblClick ()  
pict5.Show  
End Sub
```

```
Sub Picture6_Click ()  
pict6.Show  
End Sub
```

```
Sub Picture6_DblClick ()  
pict6.Show  
End Sub
```

```
Sub Picture7_Click ()  
pict7.Show  
End Sub
```

```
Sub Picture7_DblClick ()  
pict7.Show  
End Sub
```

```
Sub Picture8_Click ()  
pict8.Show
```

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
หรือธุรกิจอื่นใดทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

```
End Sub
```

```
Sub Picture8_DblClick ()  
    pict8.Show  
End Sub
```

```
Sub Picture9_Click ()  
    pict9.Show  
End Sub
```

```
Sub Picture9_DblClick ()  
    pict9.Show  
End Sub
```




PICT1.FRM - 1

Dim D1, D2, W As Single

```
Sub CALbtn_Click ()
  D1 = Val(text1.Text)
  D2 = Val(text2.Text)
  W = Val(Text3.Text)
  GD2 = (W / 2) * (D1 ^ 2 + D2 ^ 2)
  JLoad = GD2 / 40000
  text4.Text = Str$(JLoad)
End Sub
```

```
Sub CANCELbtn_Click ()
  Unload pict1
End Sub
```

```
Sub OKbtn_Click ()
  D1 = Val(text1.Text)
  D2 = Val(text2.Text)
  W = Val(Text3.Text)
  GD2 = (W / 2) * (D1 ^ 2 + D2 ^ 2)
  JLoad = GD2 / 40000
  Unload pict1
  Unload Selectpict
End Sub
```

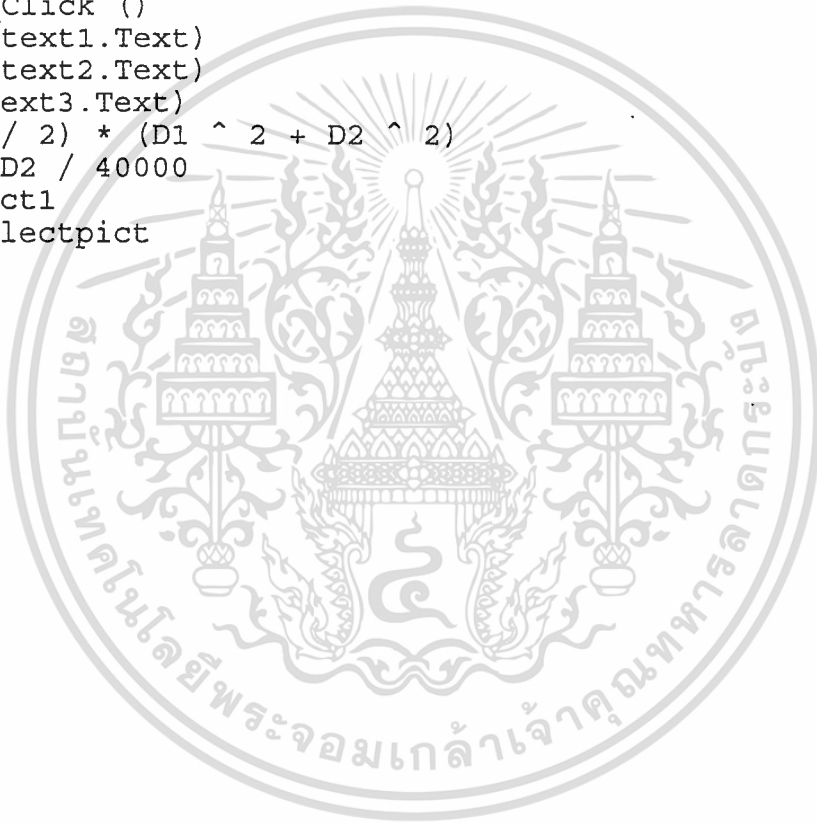

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

PICT2.FRM -- 1

Dim L, W As Single

```
Sub CALbtn_Click ()  
  L = Val(text1.Text)  
  W = Val(text2.Text)  
  GD2 = (W * (L ^ 2)) / 3  
  JLoad = GD2 / 40000  
  text3.Text = Str$(JLoad)  
End Sub
```

```
Sub CANCELbtn_Click ()  
  Unload Pict2  
End Sub
```

```
Sub OKbtn_Click ()  
  L = Val(text1.Text)  
  W = Val(text2.Text)  
  GD2 = (W * (L ^ 2)) / 3  
  JLoad = GD2 / 40000  
  Unload Pict2  
  Unload Selectpict  
End Sub
```



เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

Dim L1, L2, w As Single

```
Sub CALbtn_Click ()
  L1 = Val(text1.text)
  L2 = Val(text2.text)
  w = Val(text3.text)
  GD2 = (w / 3) * (L1 ^ 2 + (L1 * L2) + L2 ^ 2)
  JLoad = GD2 / 40000
  text4.text = Str$(JLoad)
End Sub
```

```
Sub CANCELbtn_Click ()
  Unload pict3
End Sub
```

```
Sub OKbtn_Click ()
  L1 = Val(text1.text)
  L2 = Val(text2.text)
  w = Val(text3.text)
  GD2 = (w / 3) * (L1 ^ 2 + (L1 * L2) + L2 ^ 2)
  JLoad = GD2 / 40000
  Unload pict3
  Unload Selectpict
End Sub
```



Dim D1, W1, P, W As Single

```
Sub CALbtn_Click ()
    D1 = Val(text1.Text)
    W1 = Val(text2.Text)
    P = Val(text3.Text)
    W = Val(text4.Text)
    GD2 = ((W * (P ^ 2)) / 986.96044) + ((W1 / 2) * D1 ^ 2)
    JLoad = GD2 / 40000
    text5.Text = Str$(JLoad)
End Sub
```

```
Sub CANCELbtn_Click ()
    Unload pict4
End Sub
```

```
Sub OKbtn_Click ()
    D1 = Val(text1.Text)
    W1 = Val(text2.Text)
    P = Val(text3.Text)
    W = Val(text4.Text)
    GD2 = ((W * (P ^ 2)) / 986.96044) + ((W1 / 2) * D1 ^ 2)
    JLoad = GD2 / 40000
    Unload pict4
    Unload Selectpict
End Sub
```



Dim D, W As Single

```
Sub CALbtn_Click ()  
  D = Val(text1.Text)  
  W = Val(text2.Text)  
  GD2 = W * (D ^ 2)  
  JLoad = GD2 / 40000  
  text3.Text = Str$(JLoad)  
End Sub
```

```
Sub CANCELbtn_Click ()  
  Unload pict5  
End Sub
```

```
Sub OKbtn_Click ()  
  D = Val(text1.Text)  
  W = Val(text2.Text)  
  GD2 = W * (D ^ 2)  
  JLoad = GD2 / 40000  
  Unload pict5  
  Unload selectpict  
End Sub
```



Dim D, W1, W2 As Single

```
Sub CALbtn_Click ()  
    D = Val(text1.Text)  
    W1 = Val(text2.Text)  
    W2 = Val(text3.Text)  
    GD2 = (W1 + W2) * (D ^ 2)  
    JLoad = GD2 / 40000  
    text4.Text = Str$(JLoad)  
End Sub
```

```
Sub CANCELbtn_Click ()  
    Unload pict6  
End Sub
```

```
Sub OKbtn_Click ()  
    D = Val(text1.Text)  
    W1 = Val(text2.Text)  
    W2 = Val(text3.Text)  
    GD2 = (W1 + W2) * (D ^ 2)  
    JLoad = GD2 / 40000  
    Unload pict6  
    Unload Selectpict  
End Sub
```



เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

PICT7.FRM - 1

Dim D1, D2, W1, W2, W As Single

```
Sub CALbtn_Click ()
    D1 = Val(text1.Text)
    D2 = Val(text2.Text)
    W1 = Val(text3.Text)
    W2 = Val(text4.Text)
    W = Val(text5.Text)
    GD2 = ((W1 / 2) * D1 ^ 2) + (((D1 / D2) ^ 2) * ((W2 / 2) * D2 ^ 2)) + (W *
D1 ^ 2))
    JLoad = GD2 / 40000
    text6.Text = Str$(JLoad)
End Sub
```

```
Sub CANCELbtn_Click ()
    Unload pict7
End Sub
```

```
Sub OKbtn_Click ()
    D1 = Val(text1.Text)
    D2 = Val(text2.Text)
    W1 = Val(text3.Text)
    W2 = Val(text4.Text)
    W = Val(text5.Text)
    GD2 = ((W1 / 2) * D1 ^ 2) + (((D1 / D2) ^ 2) * ((W2 / 2) * D2 ^ 2)) + (W *
D1 ^ 2))
    JLoad = GD2 / 40000
    Unload pict7
    Unload Selectpict
End Sub
```



เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

PICT8.FRM - 1

Dim a, b, W As Single

```
Sub CALbtn_Click ()  
  a = Val(text1.Text)  
  b = Val(text2.Text)  
  W = Val(text3.Text)  
  GD2 = (W / 3) * (a ^ 2 + b ^ 2)  
  JLoad = GD2 / 40000  
  text4.Text = Str$(JLoad)  
End Sub
```

```
Sub CANCELbtn_Click ()  
  Unload pict8  
End Sub
```

```
Sub OKbtn_Click ()  
  a = Val(text1.Text)  
  b = Val(text2.Text)  
  W = Val(text3.Text)  
  GD2 = (W / 3) * (a ^ 2 + b ^ 2)  
  JLoad = GD2 / 40000  
  Unload pict8  
  Unload Selectpict  
End Sub
```



เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

m D1, D2, W1, W2, GDL As Single
m Z1, Z2 As Integer

```

b CALbtn_Click ()
1 = Val(text1.Text)
2 = Val(text2.Text)
1 = Val(text3.Text)
2 = Val(text4.Text)
1 = Val(text5.Text)
2 = Val(text6.Text)
DL = Val(text7.Text)
D2 = ((GDL ^ 2 + ((W2 / 2) * D2 ^ 2)) * ((Z1 / Z2) ^ 2)) + ((W1 / 2) * D1 ^
)
Load = GD2 / 40000
text8.Text = Str$(JLoad)
d Sub

```

```

b CANCELbtn_Click ()
nload pict9
d Sub

```

```

b OKbtn_Click ()
1 = Val(text1.Text)
2 = Val(text2.Text)
1 = Val(text3.Text)
2 = Val(text4.Text)
1 = Val(text5.Text)
2 = Val(text6.Text)
DL = Val(text7.Text)
D2 = ((GDL ^ 2 + ((W2 / 2) * D2 ^ 2)) * ((Z1 / Z2) ^ 2)) + ((W1 / 2) * D1 ^
)
Load = GD2 / 40000
nload pict9
nload Selectpict
d Sub

```



เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

Dim quantity As Single
Dim length As Single
Dim velocity As Single
Dim C1 As Single

```
Sub convey ()  
    LoadKW = (.015 * quantity + C1 * velocity) * length * 200 / (102  
End Sub
```

```
Sub Command1_Click ()  
    length = Val(l.Text)  
    quantity = Val(q.Text)  
    velocity = Val(v.Text)  
    If Val(v.Text) > .19 = False Then  
        MotorErrMsg = " Please enter new Speed "  
        ERRORForm.Show  
        Exit Sub  
    ElseIf Val(l.Text) > 9.9 = False Then  
        MotorErrMsg = " Please enter new Length "  
        ERRORForm.Show  
        Exit Sub  
    ElseIf Val(q.Text) > 9.9 = False Then  
        MotorErrMsg = " Please enter new Quantity "  
        ERRORForm.Show  
        Exit Sub  
    End If  
    convey  
    Unload conveyer  
    SelMotor.Show  
End Sub
```

```
Sub Command2_Click ()  
    Unload conveyer  
    SelMotor.Show  
End Sub
```

```
Sub l_Change ()  
    label3.Enabled = True  
    v.Enabled = True  
End Sub
```

```
Sub Option1_Click ()  
    C1 = .48  
End Sub
```

```
Sub Option2_Click ()  
    C1 = .77  
End Sub
```

```
Sub Option3_Click ()  
    C1 = 1.24  
End Sub
```

```
Sub Option4_Click ()  
    C1 = 1.47  
End Sub
```

```
Sub Option5_Click ()  
    C1 = 2.06  
End Sub
```

```
Sub Option6_Click ()  
    C1 = 2.9
```

เอกสารนี้เป็นทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

```
Sub q_Change ()  
l.Enabled = True  
label2.Enabled = True  
End Sub
```

```
Sub v_Change ()  
command1.Enabled = True  
End Sub
```



เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

Dim W, v, ecode As Single


```
Sub Command1_Click ()
    W = Val(txtwight.Text)
    v = Val(Txtspeed.Text)
    If W > 9 = False Then
        MotorErrMsg = " Enter new wight "
        ERRORForm.Show
        Exit Sub
    ElseIf v > 19 = False Then
        MotorErrMsg = "Enter new speed "
        ERRORForm.Show
        Exit Sub
    End If
    LoadKW = 9.8 * W * (v / 600)
    Unload Crain
    SelMotor.Show
End Sub
```

End Sub

```
Sub Command2_Click ()
    Unload Crain
    SelMotor.Show
End Sub
```

```
Sub Txtspeed_Change ()
    command1.Enabled = True
End Sub
```

```
Sub txtwight_Change ()
    speed.Enabled = True
    Txtspeed.Enabled = True
End Sub
```

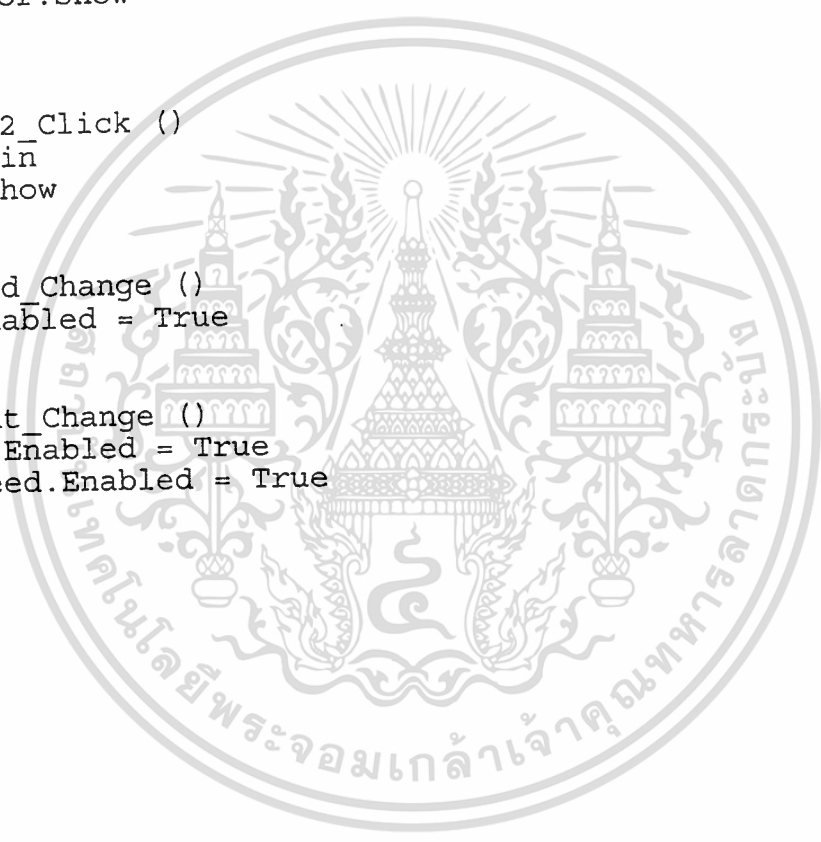

PUMP.FRM - 1

Dim Eff As Single
Dim high As Single
Dim Vol As Single

```
Sub Motorpump ()  
LoadKW = (120000 * Vol * high) / (60 * 102 * Eff)  
End Sub
```

```
Sub Command1_Click ()  
If Val(txthigh.Text) > 1 Then  
high = Val(txthigh.Text)  
Else  
Beep  
MotorErrMsg = "Please enter new height"  
ERRORForm.Show  
Exit Sub  
End If  
Motorpump  
Unload Pump  
SelMotor.Show  
End Sub
```

```
Sub Command2_Click ()  
Unload Pump  
SelMotor.Show  
End Sub
```

```
Sub Option3D1_Click (Value As Integer)  
Vol = .1  
Eff = 27  
End Sub
```

```
Sub Option3D2_Click (Value As Integer)  
Vol = .3  
Eff = 50  
End Sub
```

```
Sub Option3D3_Click (Value As Integer)  
Vol = 1  
Eff = 64  
End Sub
```

```
Sub Option3D4_Click (Value As Integer)  
Vol = 10  
Eff = 76  
End Sub
```

```
Sub Option3D5_Click (Value As Integer)  
Vol = 30  
Eff = 79  
End Sub
```

```
Sub Option3D6_Click (Value As Integer)  
Vol = 100  
Eff = 80  
End Sub
```

เอกสารนี้เป็นที่สงวนลิขสิทธิ์การใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
โดยไม่ได้รับอนุญาตทางสนธิสัญญาอื่น ๆ อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

```
Dim s As Integer
```

```
Sub menload ()
```

```
    LoadFile.Caption = " Load File "  
    LoadFile.FileTypes.AddItem "Motor File (*.MOT)"  
    LoadFile.FileTypes.AddItem "All Files (*.*)" "  
    LoadFile.Show MODAL
```

```
End Sub
```

```
Sub mensave ()
```

```
    SaveFile.Caption = " Save as... "  
    SaveFile.FileTypes.AddItem "Motor Files (*.MOT)"  
    SaveFile.FileTypes.AddItem "All Files (*.*)" "  
    SaveFile.Show MODAL
```

```
End Sub
```

```
Sub mnuselApplic_Click ()
```

```
    Unload SelMotor  
    By = 0  
    SelMotor.Show
```

```
End Sub
```

```
Sub Command3D1_Click ()
```

```
    Unload SelMotor  
    By = 0  
    SelMotor.Show
```

```
End Sub
```

```
Sub Command3D2_Click ()
```

```
    mensave  
    Startmenu.Enabled = False  
    Quit.Enabled = False  
    SelMotor.Enabled = flase
```

```
End Sub
```

```
Sub Command3D3_Click ()
```

```
    Dim Msg ' Declare variable.  
    On Error GoTo ErrorHandler ' Set up error handler.  
    PrintForm ' Print form.  
    Exit Sub
```

```
ErrorHandler:
```

```
    Msg = "The form could not be printed."  
    MsgBox Msg ' Display message.  
    Resume Next
```

```
End Sub
```

```
Sub Command3D4_Click ()
```

```
    PopupMenu mnuselTorque
```

```
End Sub
```

```
Sub Form_Load ()
```

```
    If Prn = 0 Then  
        mnufileprint.Enabled = False  
        Command3d3.Enabled = False
```

```
    Else
```

```
        mnufileprint.Enabled = True  
        Command3d3.Enabled = True
```

```
    End If
```

```
End Sub
```

```
Sub mnuApplic_Click ()
```

```
    Unload SelMotor
```

```

By = 0
SelMotor.Show
End Sub

```

```

Sub mnuB111_Click ()
  DbaseData = 3
  Dbase.Show
  Dbase.OK.value = True

```

```
End Sub
```

```

Sub mnuC101_Click ()
  DbaseData = 1
  Dbase.Show
  Dbase.OK.value = True
End Sub

```

```

Sub mnuCB121_Click ()
  DbaseData = 5
  Dbase.Show
  Dbase.OK.value = True

```

```
End Sub
```

```

Sub mnuCB125_Click ()
  DbaseData = 4
  Dbase.Show
  Dbase.OK.value = True

```

```
End Sub
```

```

Sub mnuCCS_Click ()
  DbaseData = 2
  Dbase.Show
  Dbase.OK.value = True
End Sub

```

```

Sub mnuDC121_Click ()
  DbaseData = 7
  Dbase.Show
  Dbase.OK.value = True

```

```
End Sub
```

```

Sub mnuDCB122_Click ()
  DbaseData = 8
  Dbase.Show
  Dbase.OK.value = True

```

```
End Sub
```

```

Sub mnufileExit_Click ()
  SelMotor.Enabled = False
  Startmenu.Enabled = False
  MotorData.Enabled = False
  Quit.Show
End Sub

```

```
Sub mnufileNew_Click ()
```

เอกสารนี้เป็นเอกสารสำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
 ไม่สงวนลิขสิทธิ์ อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

```

  Unload SelMotor
  SelMotor.Show
End Sub

Sub mnufileOpen_Click ()
  OPENbtn.value = True

```

End Sub

```
Sub mnufilePrint_Click ()
  Dim Msg ' Declare variable.
  On Error GoTo ErrorHandler ' Set up error handler.
  PrintForm ' Print form.
  Exit Sub
ErrorHandler:
  Msg = "The form could not be printed."
  MsgBox Msg ' Display message.
  Resume Next
End Sub
```

```
Sub mnufileSave_Click ()
  mensave
End Sub
```

```
Sub mnuGCBW_Click ()
  DbaseData = 9
  Dbase.Show
  Dbase.OK.value = True
End Sub
```

```
Sub mnuMCB126_Click ()
  DbaseData = 6
  Dbase.Show
  Dbase.OK.value = True
End Sub
```

```
Sub mnuselMotor_Click ()
  Unload SelMotor
  By = 1
  SelMotor.Show
End Sub
```

```
Sub mnuselServo_Click ()
  Unload SelMotor
  By = 2
  SelMotor.Show
End Sub
```

```
Sub OPENbtn_Click ()
  menload
  Startmenu.Enabled = False
  Quit.Enabled = False
  SelMotor.Enabled = flase
End Sub
```

```
Sub Command3D1_Click ()
```

```
Prn = 0
Unload Startmenu
Startmenu.Show
Unload MotorData
End Sub
```

```
Sub Form_Load ()
```

```
'Prn = 0
Unload Startmenu
Startmenu.Show
If By = 1 Or By = 0 Then
'Motor
Frame3D1.Visible = True
Frame3D5.Visible = False
Text1.Text = MotorType
Text2.Text = Str$(KW)
Text3.Text = Str$(Speed)
Text4.Text = Str$(Eff)
Text5.Text = Str$(PF)
Text6.Text = Str$(In)
Text7.Text = Str$(IsIn)
Text8.Text = Str$(Tn)
Text9.Text = Str$(TsTn)
Text10.Text = Str$(TmTn)
Text11.Text = Str$(Jmotor)
Text12.Text = Str$(Weight)
Text13.Text = Str$(StartTime)
```

```
'Servo
```

```
ElseIf By = 2 Then
Frame3D1.Visible = False
Frame3D5.Visible = True
Text28.Text = MotorType
Text29.Text = Str$(KW)
Text30.Text = Str$(Tn)
Text31.Text = Str$(In)
Text32.Text = Str$(TmTn)
Text33.Text = Str$(Speed)
Text34.Text = Str$(Jmotor)
Text35.Text = Str$(Weight)
Text36.Text = Controller
End If
```

```
'Contactor
```

```
If Start = 0 Then
Label14.Caption = "Main"
Label15.Visible = False
Label19.Visible = False
Label20.Visible = False
Label21.Visible = False
Text17.Visible = False
Text18.Visible = False
Text19.Visible = False
```

```
Else
```

```
Label14.Caption = "Main and Delta"
```

```
End If
```

```
Text14.Text = Con1Type
Text15.Text = Str$(Con1KW)
Text16.Text = Str$(Con1Ie)
Text17.Text = Con2Type
Text18.Text = Str$(Con2KW)
Text19.Text = Str$(Con2Ie)
Label15.Caption = "Star"
If ne = 2 Then
```

เอกสารนี้เป็นเอกสารลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า

หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดโดยไม่ได้รับอนุญาตจากมหาวิทยาลัยฯ และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

```

Frame3D3.Visible = False
Frame3D2.Visible = False
End If
If ne = 3 Then
Frame3D3.Visible = False
End If
If WarnMDATA = 1 Or By = 0 Then
Text13.Visible = False
label13.Visible = False
Text24.Visible = False
label26.Visible = False
End If
'Overload Relay
Text20.Text = ORType
Text21.Text = Str$(ORKW)
Text22.Text = Str$(ORImin)
Text23.Text = Str$(ORImax)
Text24.Text = Str$(TripTime)
'Circuit Breaker
Text25.Text = CBType
Text26.Text = Str$(AmpTrip)
Text27.Text = Str$(Ampframe)
'Discontinuous
If Cont = 1 Then
Frame3D6.Visible = True
Text37.Text = Str$((RMSPower / (KW * 1000)) * 100)
Else
Frame3D6.Visible = False
End If
End Sub

```

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

```
Const TEXTFLAG = 0
Const FILEFLAG = 1
Const DIRFLAG = 2
```

```
Dim SelectFlag As Integer
Dim Grop As SpecRecord
```

```
Sub copyfile ()
If Dir$(FullPath) <> "" Then
If InputBox(FullPath, "already exists .Delete it ?") <> "yes" Then
Exit Sub
End If
End If
```

```
End Sub
```

```
Sub ExitForm ()
'User might want different patterns next time
FileTypes.Clear
```

```
'Don't unload, simply hide
SaveFile.Hide
```

```
End Sub
```

```
Sub FillLabel1 ()
'Display directory part of path
Label1.Caption = Dir1.Path
```

```
'If directory string is too long, squish it down
If Label1.Width > 2200 Then
```

```
'Extract drive part
a$ = Left$(Dir1.Path, 3)
b$ = Mid$(Dir1.Path, 4)
```

```
'Extract last subdirectory part
Do While InStr(b$, "\")
b$ = Mid$(b$, InStr(b$, "\") + 1)
Loop
```

```
'Squish out middle part
Label1.Caption = a$ + "...\" + b$
```

```
End 'f
```

```
End Sub
```

```
Sub rechge ()
MotorType = Grop.C1
Con1Type = Grop.C2
CBType = Grop.C3
Con2Type = Grop.C4
ORType = Grop.C5
Pole = Grop.C6
KW = Grop.C7
' LoadKW = Grop.C8
Speed = Grop.C9
Eff = Grop.C10
PF = Grop.C11
In = Grop.C12
IsIn = Grop.C13
Tn = Grop.C14
TnTn = Grop.C15
Tl = Grop.C16
TmTn = Grop.C17
JMotor = Grop.C18
Weight = Grop.C19
```

```

StartTime = Grop.C20
AmpTrip = Grop.C21
Ampframe = Grop.C22
ORKW = Grop.C23
ORImin = Grop.C24
ORImax = Grop.C25
TripTime = Grop.C26
ORIsIn = Grop.C27
Con1KW = Grop.C28
Con2KW = Grop.C29
Con1Ie = Grop.C30
Con2Ie = Grop.C31
' JLoad = Grop.C32
J = Grop.C33
Start = Grop.C34
By = Grop.C35
Controller = Grop.C36
ne = Grop.C7
WarnMData = Grop.C38
RMSPower = Grop.C39

```

End Sub

```

Function SaveFileType$ ()
'Get pattern description from combo list
Tmp$ = FileTypes.Text

'Find position of parentheses
p1 = InStr(Tmp$, "(") + 1
p2 = InStr(Tmp$, ")")

'Return part between parentheses
If p1 > 0 And p2 > p1 Then
    SaveFileType$ = LCase$(Mid$(Tmp$, p1, p2 - p1))
Else
    SaveFileType$ = " *.*"
End If
End Function

```

```

Sub Command1_Click ()
'OK button; some errors can happen
On Error GoTo ErrorTrap

'Was user only selecting a new directory?
If SelectFlag = DIRFLAG Then
    Dir1.Path = Dir1.List(Dir1.ListIndex)
    Dir1_Change
    SelectFlag = TEXTFLAG

'Try to return indicated filename
ElseIf InStr(Text1.Text, "\") Then
    Tmp$ = Text1.Text

    'Trim back to last \
    Do Until Right$(Tmp$, 1) = "\"
        Tmp$ = Left$(Tmp$, Len(Tmp$) - 1)
    Loop

    'Trim off \ if not root directory
    If Len(Tmp$) > 3 Then
        Tmp$ = Left$(Tmp$, Len(Tmp$) - 1)
    End If

'Set indicated directory

```

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่จัดทำขึ้นโดยระบบอัตโนมัติของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อใช้ในการดำเนินงาน
 ไม่ว่ากรณีใดๆ หงสนัดหมายไว้ เอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

Dir1.Path = Tmp\$

'Trim path off left of filename

Do

 p1 = InStr(Text1.Text, "\")

 Text1.Text = Mid\$(Text1.Text, p1)

Loop While InStr(Text1.Text, "\")

'Filename shown with no user-entered path
Else

 'Get working copy of filename

 Tmp\$ = Trim\$(Text1.Text)

 'First character must be alphabetic

 If Not Left\$(Tmp\$, 1) Like "[a-zA-Z]" Then

 Tmp\$ = ""

 End If

 'Check for position of period

 p1 = InStr(Tmp\$, ".")

 If p1 > 0 Then

 If Len(Tmp\$) - p1 > 3 Then Tmp\$ = ""

 If p1 > 9 Then Tmp\$ = ""

 Else

 If Len(Tmp\$) > 9 Then Tmp\$ = ""

 End If

 'Proceed only if filename seems OK

 If Tmp\$ <> "" Then

 'Build full path to file

 If Right\$(Dir1.Path, 1) = "\" Then

 FullPath = Dir1.Path + Tmp\$

 Else

 FullPath = Dir1.Path + "\" + Tmp\$

 End If

 Open FullPath For Random As #1 Len = Len(Grop)

 Get #1, , Grop

 Close #1

 rechge

 Unload MotorData

 MotorData.Show

 Unload LoadFile

 Else

 Beep

 Text1.SetFocus

 End If

End If

 startmenu.Enabled = True

 Quit.Enabled = True

 SelMotor.Enabled = True

Exit Sub

ErrorTrap:

 Beep

 Resume Next

End Sub เอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า

Sub Command2_Click() ให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

 FullPath = ""

 Startmenu.Enabled = True

 Quit.Enabled = True

```

SelMotor.Enabled = True
Unload LoadFile
'All done
End Sub

Sub Dir1_Change ()
FillLabel1

'Update filename
File1.FileName = Dir1.Path + "\" + File1.Pattern

'Update drive list
Drive1.Drive = Dir1.Path

'Update name of file
Text1.Text = File1.Pattern

'Set last change to directory
SelectFlag = DIRFLAG
End Sub

Sub Drive1_Change ()
On Error GoTo Again
'User changed drive; update directory
Dir1.Path = Drive1.Drive

'Display current pattern
Text1.Text = File1.Pattern

'Set last change to directory
SelectFlag = DIRFLAG
Again:
'ErrMsg = " Drive is not ready or File error, Try again."
'ERRORForm.Show
'Exit Sub

End Sub

Sub File1_Click ()
'User clicked on new filename
If File1.ListIndex <> -1 Then
    Tmp$ = File1.FileName
    File1.ListIndex = -1
    Text1.Text = Tmp$
End If

'Set last change to filename
SelectFlag = FILEFLAG

End Sub

Sub File1_DblClick ()
'User double-clicked on a filename
Command1_Click
'kaew
End Sub

'เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
Sub FileTypes_Change ()
'User selected new pattern from combo box
File1.Pattern = SaveFileType$()

'Display pattern until a file is selected
Text1.Text = File1.Pattern

```

End Sub

```
Sub Text1_Change ()  
    'Set last change to File Name field  
    SelectFlag = TEXTFLAG
```

End Sub



เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

'Declarations for SAVEFILE.FRM

Const TEXTFLAG = 0
 Const FILEFLAG = 1
 Const DIRFLAG = 2

Dim SelectFlag As Integer
 Dim Grop As SpecRecord

Sub change ()

Grop.C1 = MotorType
 Grop.C2 = Con1Type
 Grop.C3 = CBType
 Grop.C4 = Con2Type
 Grop.C5 = ORType
 Grop.C6 = Pole
 Grop.C7 = KW
 Grop.C8 = LoadKW
 Grop.C9 = Speed
 Grop.C10 = Eff
 Grop.C11 = PF
 Grop.C12 = in
 Grop.C13 = IsIn
 Grop.C14 = Tn
 Grop.C15 = TsTn
 Grop.C16 = Tl
 Grop.C17 = TmTn
 Grop.C18 = jmotor
 Grop.C19 = Weight
 Grop.C20 = StartTime
 Grop.C21 = AmpTrip
 Grop.C22 = Ampframe
 Grop.C23 = ORKW
 Grop.C24 = ORImin
 Grop.C25 = ORImax
 Grop.C26 = TripTime
 Grop.C27 = ORIsIn
 Grop.C28 = Con1KW
 Grop.C29 = Con2KW
 Grop.C30 = Con1Ie
 Grop.C31 = Con2Ie
 Grop.C32 = JLoad
 Grop.C33 = J
 Grop.C34 = Start
 Grop.C35 = By
 Grop.C36 = Controller
 Grop.C37 = ne
 Grop.C38 = WarnMData
 Grop.C39 = RMSPower

End Sub

Sub copyfile ()

If Dir\$(FullPath) <> "" Then
 If InputBox(FullPath, "already exists .Delete it ?") <> "yes" Then
 Exit Sub
 End If

เอกสารที่ส่งจนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า

ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

End Sub

Sub ExitForm ()

'User might want different patterns next time

```
FileTypes.Clear
```

```
'Don't unload, simply hide
SaveFile.Hide
```

```
End Sub
```

```
Sub FillLabel1 ()
```

```
'Display directory part of path
Label1.Caption = Dir1.Path
```

```
'If directory string is too long, squish it down
If Label1.Width > 2200 Then
```

```
    'Extract drive part
    a$ = Left$(Dir1.Path, 3)
    b$ = Mid$(Dir1.Path, 4)
```

```
    'Extract last subdirectory part
    Do While InStr(b$, "\")
        b$ = Mid$(b$, InStr(b$, "\") + 1)
    Loop
```

```
    'Squish out middle part
    Label1.Caption = a$ + "...\" + b$
```

```
End If
```

```
End Sub
```

```
Function SaveFileType$ ()
```

```
'Get pattern description from combo list
Tmp$ = FileTypes.Text
```

```
'Find position of parentheses
p1 = InStr(Tmp$, "(") + 1
p2 = InStr(Tmp$, ")")
```

```
'Return part between parentheses
If p1 > 0 And p2 > p1 Then
    SaveFileType$ = LCase$(Mid$(Tmp$, p1, p2 - p1))
```

```
Else
    SaveFileType$ = "*.*"
```

```
End If
```

```
End Function
```

```
Sub Command1_Click ()
```

```
'OK button; some errors can happen
On Error GoTo ErrorTrap
```

```
'Was user only selecting a new directory?
```

```
If SelectFlag = DIRFLAG Then
    Dir1.Path = Dir1.List(Dir1.ListIndex)
    Dir1_Change
    SelectFlag = TEXTFLAG
```

```
'Try to return indicated filename
ElseIf InStr(Text1.Text, "\") Then
    Tmp$ = Text1.Text
```

```
    'Trim back to last \
    Do Until Right$(Tmp$, 1) = "\"
        Tmp$ = Left$(Tmp$, Len(Tmp$) - 1)
    Loop
```

```
'Trim off \ if not root directory
If Len(Tmp$) > 3 Then
    Tmp$ = Left$(Tmp$, Len(Tmp$) - 1)
```

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ไม่ว่ากรณีใดๆ ห้ามมิให้คัดลอกเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

```

End If

'Set indicated directory
Dir1.Path = Tmp$

'Trim path off left of filename
Do
    p1 = InStr(Text1.Text, "\")
    Text1.Text = Mid$(Text1.Text, p1)
Loop While InStr(Text1.Text, "\")

'Filename shown with no user-entered path
Else

'Get working copy of filename
Tmp$ = Trim$(Text1.Text)

'First character must be alphabetic
If Not Left$(Tmp$, 1) Like "[a-zA-Z]" Then
    Tmp$ = ""
End If

'Check for position of period
p1 = InStr(Tmp$, ".")
If p1 > 0 Then
    If Len(Tmp$) - p1 > 3 Then Tmp$ = ""
    If p1 > 9 Then Tmp$ = ""
Else
    If Len(Tmp$) > 9 Then Tmp$ = ""
End If

'Proceed only if filename seems OK
If Tmp$ <> "" Then
    'Build full path to file
    If Right$(Dir1.Path, 1) = "\" Then
        FullPath = Dir1.Path + Tmp$
    Else
        FullPath = Dir1.Path + "\" + Tmp$
    End If
    change
    Open FullPath For Random As #1 Len = Len(Grop)
    Put #1, , Grop
    Close #1
    Unload SaveFile
Else
    Beep
    Text1.SetFocus
End If

End If
Startmenu.Enabled = True
Quit.Enabled = True
SelMotor.Enabled = True

Exit Sub

```

```
ErrorTrap:
```

```
Beep
```

```
Resume Next
```

```
End Sub
```

ไม่ว่าการณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

```
Sub Command2_Click ()
```

```
'Cancel button; indicate by erasing FullPath
```

```
FullPath = ""
```

```

Startmenu.Enabled = True
Quit.Enabled = True
SelMotor.Enabled = True
'All done
Unload SaveFile
End Sub

```

```

Sub Dir1_Change ()
'User selected new subdirectory
FillLabel1

'Update filename
File1.FileName = Dir1.Path + "\" + File1.Pattern

'Update drive list
Drive1.Drive = Dir1.Path

'Update name of file
Text1.Text = File1.Pattern

'Set last change to directory
SelectFlag = DIRFLAG
End Sub

```

```

Sub Dir1_Click ()
'User clicked on new subdirectory
SelectFlag = DIRFLAG
End Sub

```

```

Sub Drive1_Change ()
On Error GoTo Again
'User changed drive; update directory
Dir1.Path = Drive1.Drive

'Display current pattern
Text1.Text = File1.Pattern

'Set last change to directory
SelectFlag = DIRFLAG
Again:
'ErrMsg = " Drive is not ready or File error, Try again "
'ERRORForm.Show
Exit Sub

End Sub

```

```

Sub File1_Click ()
'User clicked on new filename
If File1.ListIndex <> -1 Then
    Tmp$ = File1.FileName
    File1.ListIndex = -1
    Text1.Text = Tmp$
End if

'Set last change to filename
SelectFlag = FILEFLAG
End Sub

```

```

Sub File1_DblClick ()
'User double-clicked on a filename
Command1_Click
End Sub

```

```

Sub FileTypes_Click ()
'User selected new pattern from combo box

```

```
File1.Pattern = SaveFileType$()
```

```
'Display pattern until a file is selected
Text1.Text = File1.Pattern
```

```
End Sub
```

```
Sub Form_Activate ()
```

```
'Don't select any filename at first
File1.ListIndex = -1
```

```
'If no pattern list, default to *.*
If FileTypes.ListCount = 0 Then
    FileTypes.AddItem "All Files(*.*)"
End If
```

```
'Default to first pattern in list
FileTypes.ListIndex = 0
```

```
'If no previous path, use application's path
If FullPath = "" Then
    FullPath = App.Path + "\"
End If
```

```
'Update lists and labels
File1.Pattern = SaveFileType$()
Text1.Text = File1.Pattern
Dir1.Path = File1.Path
FillLabel1
SelectFlag = DIRFLAG
FullPath = ""
```

```
'Set focus to File Name text field
Text1.SetFocus
```

```
'Select all of the filename
Text1.SelStart = 0
Text1.SelLength = Len(Text1.Text)
```

```
End Sub
```

```
Sub Form_KeyUp (KeyCode As Integer, Shift As Integer)
```

```
'Watch only for Alt plus N, D, T or V key
```

```
If Shift = 4 Then
    Select Case KeyCode
```

```
        'Alt+N
        Case 78
            Text1.SetFocus
```

```
        'Alt+D
        Case 68
            Dir1.SetFocus
```

```
        'Alt+T
        Case 84
            FileTypes.SetFocus
```

```
        'Alt+V
        Case 86
            Drive1.SetFocus
```

```
    End Select
```

```
End If
```

```
End Sub
```

```
Sub Form_Load ()
```

DATASAVE.FRM - 6

```
'Center form on screen
SaveFile.Left = (Screen.Width - SaveFile.Width) / 2
SaveFile.Top = (Screen.Height - SaveFile.Height) / 2
End Sub

Sub Text1_Change ()
'Set last change to File Name field
SelectFlag = TEXTFLAG
End Sub
```



เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

```
Sub Command2_Click ()
Startmenu.Enabled = True
SelMotor.Enabled = True
'MotorData.Enabled = True
Unload Quit
End Sub
```

```
Sub Command3_Click ()
Unload SelMotor
Unload Startmenu
Unload Quit
Startpict.Show
End Sub
```

```
Sub Cancelbtn_Click ()
Unload Quit
Startmenu.Enabled = True
SelMotor.Enabled = True
End Sub
```

```
Sub Form_Load ()
'SelMotor.Enabled = False
'Startmenu.Enabled = False
End Sub
```

```
Sub OKbtn_Click ()
Unload SelMotor
Unload Quit
Unload MotorData
Unload Startmenu
Unload Crain
Unload Pump
Unload conveyer
Unload Selectpict
Unload ERRORForm
'Unload pict
End Sub
```

```
Sub Restrtrbtn_Click ()
Startpict.Show
Unload Startmenu
Unload SelMotor
Unload MotorData
End Sub
```



```
Sub Command1_Click ()  
  Unload Warning  
End Sub
```

```
Sub Form_Load ()  
  Beep  
  Label1.Caption = WarnMsg  
End Sub
```



เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

```
Sub Command1_Click ()  
  Unload ERRORForm  
End Sub
```

```
Sub Form_Load ()  
  Beep  
  label1.Caption = MotorErrMsg  
End Sub
```



เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

```
Sub Command1_Click ()  
  Unload JWarning  
End Sub
```

```
Sub Form_Load ()  
  Beep  
  Label1.Caption = JWarnMsg  
End Sub
```



เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

```
Sub Command1_Click ()
  Unload Dbase
End Sub
```

```
Sub OK_Click ()
  Dim i, CellWidth As Integer
  Dim DataTable As String
  Select Case DbaseData
    Case 1
      DataTable = "Clutch101"
    Case 2
      DataTable = "ClutchCS3"
    Case 3
      DataTable = "Brake111"
    Case 4
      DataTable = "CluBra125"
    Case 5
      DataTable = "CluBra121"
    Case 6
      DataTable = "MotorCluBra126"
    Case 7
      DataTable = "DClutch121"
    Case 8
      DataTable = "DCluBra122"
    Case 9
      DataTable = "GearCBW"
  End Select
  Data1.RecordSource = DataTable
  Grid1.Cols = Data1.Database(DataTable).Fields.Count
  Grid1.Row = 0
  For i = 0 To Data1.Database(DataTable).Fields.Count - 1
    Grid1.Col = i
    Grid1.Text = Data1.Database(DataTable).Fields(i).Name
    Grid1.ColWidth(i) = TextWidth(Grid1.Text) + 100
  Next i
  Data1.Refresh
  Data1.Recordset.MoveLast
  Grid1.Rows = Data1.Recordset.RecordCount + 1
  Data1.Recordset.MoveFirst
  Grid1.Row = 0
```

```
Do While Not Data1.Recordset.EOF
  Grid1.Row = Grid1.Row + 1
  For i = 0 To Data1.Database(DataTable).Fields.Count - 1
    Grid1.Col = i
    If IsNull(Data1.Recordset(i).Value) Then
      Grid1.Text = ""
    Else
      Grid1.Text = Data1.Recordset(i).Value
    End If
    CellWidth = TextWidth(Grid1.Text) + 100
    If CellWidth > Grid1.ColWidth(i) Then
      Grid1.ColWidth(i) = CellWidth
    End If
  Next i
  Data1.Recordset.MoveNext
```

Loopนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า

End Sub ใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

กิตติกรรมประกาศ

การที่โปรแกรมเลือกมอเตอร์เหนี่ยวนำนี้สำเร็จลุล่วงได้ด้วยดีนั้น เราต้องขอขอบคุณ อาจารย์ พิชิต ล้ำยอง ที่ดูแล เอาใจใส่ ให้คำปรึกษา และ ชี้แนะแนวทางในการทำโปรเจกต์นี้เป็นอย่างดีเสมอมา

ขอขอบคุณ คุณ สิริวฤทธิ์ สังข์สวัสดิ์ และ บริษัท ABB Motor Co.,Ltd. และ ABB Distribution Co.,Ltd. ที่ให้คำแนะนำปรึกษาเกี่ยวกับการเลือกมอเตอร์และในความเอื้อเฟื้อข้อมูลของมอเตอร์และ อุปกรณ์ควบคุมมอเตอร์

ขอขอบคุณ ในคำปรึกษา ความช่วยเหลือ และที่สำคัญคือกำลังใจ ของ พ่อ แม่ พี่ และ เพื่อน ๆ เก่ง ท็อป อู๋ย ตัน กุล ชู๊ และบุคคลอื่น ๆ ที่ไม่อาจกล่าวนามได้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับโปรเจกต์นี้เราขอขอบคุณทุกท่าน



บรรณานุกรม

- [1.] พีรศักดิ์ วรสุนทรโรสด , มาบุชิ มาการิซาวา ; เทคนิคการซ่อมแซม เลือกประเภท และติดตั้งมอเตอร์เหนี่ยวนำ ; สมาคมส่งเสริมความรู้ด้านเทคนิคระหว่างประเทศ พ.ศ. 2525
- [2.] สมพงษ์ คนคต่อง ; คู่มือการใช้โปรแกรม ACCESS FOR WINDOWS ; พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2537 ; บริษัท สกายบุคส์ จำกัด
- [3.] ศิริโชติ สิงห์ษา ; Low Voltage Control Equipment ; เอกสารประกอบการสัมมนา ABB INDUSTRY CO.,LTD.
- [4.] อำนาจ ทองผาสุข , วิทยา ประสงค์พันธ์ ; การควบคุมมอเตอร์ ; สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ
- [5.] Robert J. Lawrie and The Staff of Electrical Construction and Maintenance Magazine ; ELECTRICAL MOTOR MANUAL ; McGraw-Hill , 1987
- [6.] TECHNICAL DOCUMENT FOR SERVO MOTOR APPLICATIONS ; MIKI PULLEY CO.,LTD.
- [7.] John Clark Craig ; THE MICROSOFT VISUAL BASIC FOR WINDOWS WORKSHOP ; Microsoft Press , 1993
- [8.] Ross Nelson ; RUNNING VISUAL BASIC FOR WINDOWS ; Microsoft Press ,1993

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้