



การพัฒนาเครื่องทดสอบความสึกหรอ

Wear Tester Development



ปริญญานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาคตามหลักสูตรปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิศวกรรมเครื่องกล

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานปีการศึกษา 2537 ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ปีการศึกษา 2537

โครงการ การพัฒนาเครื่องทดสอบความตึกหรอ
(Wear Tester Development)



อาจารย์ที่ปรึกษา

คร. มงคล มงคลวงค์โรจน

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ปริญญาโทปีการศึกษา 2537

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

โครงการ การพัฒนาเครื่องทดสอบความสึกหรอ
(Wear Tester Development)

ผู้จัดทำ

นาย ชุมพล ตันคิตติสมบูรณ์ 34102100

นาย วิชาติ ชนินทรเวศย์ 34106322

.....

อาจารย์ที่ปรึกษา

(คร. มงคล มงคลวงศ์โรจน์)

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่ส่งมอบไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

การพัฒนาเครื่องทดสอบความสึกหรอ

นาย ชุมพล ตันตีสิริสมบุญ

นาย วิชาติ ชนินทราเวศย์

อาจารย์ที่ปรึกษา

ดร. มงคล มงคลวงศ์โรจน์

บทคัดย่อ

ปริญญานิพนธ์ฉบับนี้เป็นการวิเคราะห์เพื่อหาความสัมพันธ์ของความสึกหรอของแผ่นอยู่กับที่ ชนิด คาร์บอน เพลอน และเหล็ก ขนาด 70 มม * 35 มม * 8 มม. กับลูกกลิ้งที่ภาระ 5, 10, 15 กิโลกรัม และความเร็ว 750 และ 1000 รอบต่อนาที โดยใช้เครื่องทดสอบที่สร้างขึ้นเอง ซึ่งจะพบว่าการสึกหรอของแผ่นที่อยู่กับที่ชนิดต่างๆไม่เท่ากัน และเมื่อภาระและความเร็วมากขึ้นจะทำให้การสึกหรอมากขึ้น

WEAR TESTER DEVELOPMENT

CHUMPOL TUNTISIRISOMBOON

VICHART CHANINTRAWET

DR. MONGKOL MONGKOLVONGROTH

ADVISOR

1994

ABSTRACT

An analysis for finding relation between wear of fixed plates, carbon taplon and iron type 75 mm * 35 mm * 8 mm. size at load 5 10 and 15 kilograms speed 750 and 1000 rpm, and roller is presented. The test use the wear tester which developed. Different wear of various fixed plate materials are found. Test results show that the increasing load and speed cause increasing wear of fixed plates.

สารบัญ

	หน้า
บทที่ 1. บทนำ	1
บทที่ 2. ไตรโบลอยี	23
บทที่ 3. เครื่องทดสอบความสึกหรอ	43
บทที่ 4. สรุปลักษณะทดลอง	71
บทที่ 5. ข้อเสนอแนะในการทดสอบ	73



บทที่ 1. บทนำ

กรรมวิธีพิเศษในการทำให้ผิวเหล็กกล้าแข็งขึ้น

ชิ้นส่วนเครื่องกลส่วนใหญ่ต้องการวัสดุที่ทนการสึกหรอได้ดี โดยมีความแข็งสูงตรงบริเวณที่สัมผัสกัน มีความเหนียวสูงตรงแกนเหล็ก(ปลอดภัยต่อการแตกหัก)ชิ้นส่วนที่ต้องการคุณสมบัติเหล่านี้ได้แก่ เพลาข้อเหวี่ยง เพลาลูกเบี้ยว เพลาสไปน สลัก ชิ้นส่วนของคลัตช์ และอื่นๆ

จึงมีการพัฒนาการทำให้ผิวแข็ง โดยมีองค์ประกอบของรูปร่าง ขนาด จำนวน และวัสดุของชิ้นส่วนที่จะต้องเลือกใช้กรรมวิธีที่สิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายน้อยที่สุด

บางกรรมวิธีจะให้ผิวเหล็กผ่านการแพร่(Diffusion)ด้วยธาตุชนิดใหม่ ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงส่วนเชิงทางเคมี ในบางวิธีการจะควบคุมการชุบแข็งให้เกิดมาร์เทนไซด์แข็งขึ้นในบริเวณชั้นผิว บางๆได้

ข้อดี การทำให้ผิวเหล็กแข็งในกรรมวิธีต่างๆ คือ จะให้ความเค้นล้าตัว(fatigue Strength) ของชิ้นส่วนสูงขึ้น ปริมาตรผิวที่มีความแข็งของเหล็กกล้าจะเพิ่มขึ้น เนื่องจากการทำให้แข็งหรือการอบไนโตรเจน(Nitriding)ด้วยเหตุนี้จึงทำให้บริเวณผิวขอบๆสามารถรับความเค้นอัดได้

การชุบผิวแข็ง(Case Hardening)คือ

การนำชิ้นส่วนเหล็กกล้าไม่เจือ(สำเร็จรูป)ที่มีความเหนียวมีคาร์บอนระหว่าง 0.1...0.25% รวมทั้งเหล็กกล้าเจือต่ำที่เจือ Mn,Cr,Ni หรือ Mo เหล็กกล้าเจือที่มี C=0.2 มีโครงสร้างเม็ดเกรน เป็นเฟอร์ไรต์+เพอร์ไลต์มาชุบผิวให้แข็งโดยให้คาร์บอนแพร่(Diffusion)เข้าไปในผิวของเหล็กกล้าให้เพิ่มขึ้นถึงประมาณ 0.9%C และมีผิวแข็งลึก ระหว่าง 0.5...2 mm (สำหรับในอ่างผงถ่าน พิเศษจะทำให้ผิวแข็งลึกได้ถึง 5 mm)แต่แกนยังเหนียวและอ่อน

เหล็กกล้านี้จะมีปริมาณธาตุเจือ เช่น Cr,Mn,Ni,Mo ต่ำ ซึ่งเป็นธาตุที่จะทำให้เกิดคาร์ไบด์ แข็งขึ้น เช่น Cr,Mo มีผลให้ทนการสึกหรอได้ดี

การชุบแข็งผิวโลหะกระทำได้นหลายวิธี คือ

1. การอบคาร์บอน(Carburization) เหล็กกล้าจะถูกทำให้ร้อนถึงราว 880c ถึง 930c จนโครงสร้างกลายเป็นออสเทนไนต์ ที่อุณหภูมินี้ ออสเทนไนต์สามารถละลายคาร์บอนได้มากกว่า 1% ตราบเท่าที่ยังมีคาร์บอนอยู่ อะตอมคาร์บอนจะแพร่(Diffusion)ไปยังขอบเม็ดเกรนและแพร่ต่อไป ยังผิวนอก

อุณหภูมิที่ยิ่งสูงขึ้นก็ยิ่งทำให้กระบวนการแพร่(Diffusion)เร็วขึ้น

อุณหภูมิและเวลาจะมีผลต่อปริมาณคาร์บอน(ความแข็งที่ผิว)มาก รวมทั้งสารคาร์บอน (Carburizer) และความลึกของการอบคาร์บอน(Carburization)

การหลอมละลายและส่วนเจือรองเหล็กกล้าจะมีผลต่อการแพร่ของคาร์บอน (Diffusion) โดยถ้ามีส่วนเจือ(Alloy)รองอะตอมอยู่ในออสเตไนต์ก็จะทำให้การแพร่ของอะตอมคาร์บอนเป็นไปได้ยาก ด้วยเหตุนี้เหล็กกล้าชนิดเดียวกันจะเกิดผลของการอบคาร์บอน(Carburization) ต่างกัน

2.การอบคาร์บอนผง(Powder Carburization) ชิ้นงานเหล็กกล้าสำเร็จรูป(ที่ไม่มีน้ำมันหรือจารบีติดอยู่)จะถูกนำมาคลุกกับผงคาร์บอนในหีบ(เหล็กแผ่นแล้วปิดให้แน่นไม่ให้อากาศเข้าด้วยวัสดุทนไฟแล้วให้ความร้อนที่ประมาณราว 930°c




รูปที่ 1. การอบคาร์บอนเหล็กกล้าที่มีคาร์บอนระหว่าง 0.1...0.2%

โดยผงคาร์บอนจะได้จากถ่านไม้ ถ่านโค้ก หรือถ่านจากกระดูกโซเดียมคาร์บอเนต(Na_2CO_3)และแคลเซียมคาร์บอเนต($CaCO_3$) ที่มีการรวมตัว(Combination)ของต่างหรือเป็นเม็ดที่มีขนาด 2 ถึง 10 mm

ที่อุณหภูมิสูงจะเกิดก๊าซ CO และ CO_2 การรวมตัวของต่างจะเป็นตัวเร่งปฏิกิริยา จึงทำให้เวลาการอบคาร์บอนบนผิวเหล็กสั้นลง ซึ่งได้แก่ แบเรียมออกไซด์ และ แบเรียมคาร์บอเนต ($BaCO_3$)ที่เจือรวมกับผงคาร์บอน ผงอบคาร์บอนนี้จะต้องหุ้มชิ้นงานอย่างน้อยให้หนาที่สุด 3 mm ที่บริเวณผิวชิ้นงานจะเกิดการแยกตัวของคาร์บอนออกไซด์ เป็น $C+CO_2(2CO \rightarrow C+CO_2)$ ชิ้นงานที่ อยู่ในอุณหภูมินี้จะ เป็นออสเตไนต์ที่สามารถจะรับคาร์บอนเข้าไป ก๊าซ(CO_2)จะทำปฏิกิริยากับคาร์บอนที่ร้อนแดงอีกเป็น

$CO_2 + C \rightarrow 2CO$ ปริมาณที่บริเวณผิวจะเพิ่มขึ้นเร็วในระยะแรกต่อจากนั้น จะช้าลงทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ อุณหภูมิและอัตราส่วนของก๊าซ CO และ CO_2 ทั้งสอง ซึ่งก็แล้วแต่ความ ต้องการที่จะเพิ่มคาร์บอนให้ ลึกเข้าไปในผิวชิ้นงาน โคนเตาที่ให้ความร้อนแก่หีบถ่านจะใช้เวลา ประมาณ 5 ถึง 15 ชั่วโมง ทำให้ คาร์บอนซึมลึกเข้าไปในชิ้นงานระหว่าง 0.5 ถึง 2 mm จึงมีวิธีการคิดหาการซึมลึกของคาร์บอนอย่าง คร่าวๆคือ คาร์บอนซึมลึกประมาณ 0.1 mm ต่อเวลา ให้ความร้อนในเตา 1 ชั่วโมง เมื่อคาร์บอนซึมลึก ได้ตามต้องการแล้วจะนำหีบออกจากเตาและรื้อ หีบเอาชิ้นงานออกมาจนวนชิ้นงานเย็นลงถึงอุณหภูมิ 780...840°C(เป็นอุณหภูมิชุบแข็งของชิ้นงานที่เพิ่มคาร์บอนที่ผิวถึง =1%๐)แล้วนำไปชุบแข็งในน้ำหรือน้ำ มัน ทำให้เกิดโครงสร้างเป็นมาร์เทนไซต์ละเอียดที่บริเวณผิวงาน(มีความแข็งสูง)และอบคืนตัว ระหว่าง 150c ถึง 200c ทำให้มีความ เหนียวสูงขึ้น กรรมวิธีที่กล่าวมานี้ เรียกว่า การชุบแข็งเดี่ยว (Single Hardening) ชิ้นงานที่ผ่านกรรมวิธีนี้จะต้องเป็นชิ้นงานที่ไม่มีการดึงหรือบิดเกิดขึ้นเมื่อผ่านกรรมวิธีนี้ เช่น เพือง สลักเกลียวยึครขนาดใหญ่

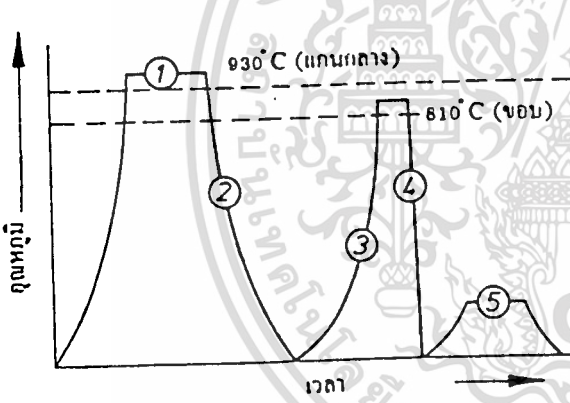

รูปที่ 2. แผนภาพเวลา-อุณหภูมิในระหว่างการอบ คาร์บอน(Carburization)และการชุบแข็งเดี่ยว

1. การอบคาร์บอน(Carburization)
2. เย็นตัวในอากาศหรือในผงถ่าน
3. ทำให้ร้อนถึงอุณหภูมิชุบแข็ง
4. ชุบแข็ง
5. อบคืนตัว

ข้อดีของวิธีนี้คือ เหมาะกับชิ้นงานที่มีขนาดโต ทำให้ประหยัดเพราะค่าใช้จ่ายการบรรจุหีบและการ ให้ความร้อนเมื่อเปรียบเทียบกับเวลาการอบคาร์บอนวิธีอื่น

ข้อเสีย การทำการบรรจุและรื้อหีบต้องใช้เวลามาก ผงคาร์บอนเป็นตัวนำความร้อนที่เลวจึงต้องใช้ เวลาในการให้ความร้อนนาน กว่าชิ้นส่วนจะทำปฏิกิริยากับคาร์บอน หีบบรรจุจะต้องทำจากเหล็กกล้า เจือชนิดทนต่อการเกิดผิวสะเก็ดได้เหล็กธรรมดาจะเกิดผิวสะเก็ดเมื่อมีการเพิ่มและลดความร้อนขึ้นบ่อย ครั้งชิ้นส่วนจะไม่สามารถทำให้เย็นตัวโดยเร็วจากอุณหภูมิที่กำลังอบคาร์บอนซึ่งจะต้องปล่อยให้เย็น ตัวลงธรรมดาและให้ความร้อนอีกครั้ง ซึ่งจะทำให้เกิดพลังงานสูญเสีย

3. การอบคาร์บอนในเตาเกลือ(Salt Bath Carburization) ชิ้นส่วนจะถูกแช่ในให้ความร้อนในเตาเกลือที่ไม่มีน้ำที่อุณหภูมิ ระหว่าง 850...950c เกลือในเตาที่ใช้เป็นแบบผสมที่มีโซเดียมไซยาไนด์(NaCN), แบเรียมคาร์บอเนต(BaCO₃)ที่มีคาร์บอนเจืออยู่มากกว่าและมีคลอไรด์ที่ช่วยให้หยุดการแยกตัว รวมทั้งแบเรียมหรือการรวมตัวของสตรอนเทียม(Strontium)ที่ทำหน้าที่เป็นตัวเร่งคาร์บอนให้แพร่เข้าไปในผิวชิ้นงานได้เร็วขึ้น

ไซยาไนด์ จะแยกตัวที่อุณหภูมิสูงทำให้กลายเป็นคาร์บอนและบางส่วนกลายเป็นไนโตรเจนที่ช่วยในการอบคาร์บอน การอบคาร์บอนให้ผิวงานในอ่างเกลือ จะซึมลึกได้ถึง 0.5 mm โดยแช่ที่อุณหภูมิประมาณ 920c ในอ่างเกลือประมาณ 20 นาที จะทำให้ได้รับความลึกของผิวคาร์บอนประมาณ 0.1 mm

หลังจากได้รับความลึกผิวจากการอบคาร์บอนตามต้องการแล้ว จะนำชิ้นงานจากอุณหภูมิ 920c มาทำการชุบแข็งในน้ำมันหรือน้ำที่กวนวิธีนี้ เรียกว่า การชุบแข็งโดยตรง(Direct Hardening)วิธีนี้จะใช้อุณหภูมิที่ทำการชุบแข็งสูงกว่าอุณหภูมิชุบแข็งปกติ ซึ่งอาจมีผลทำให้ภายหลังชุบแข็งมีเม็ดเกรนหยาบและเปราะและเกิดการดึงและบิดในชิ้นงานได้ง่าย สำหรับเหล็กกล้าเจือบางชนิดที่มีเม็ดเกรนละเอียดจะไม่เกิดลักษณะที่กล่าวมานี้ขึ้นได้ เช่น เหล็กกล้าเจือ MoCr มี Cr<1.0% (ที่เกิดเศษออกไซด์น้อย)




รูปที่ 3. แผนภาพ เวลา อุณหภูมิในการอบคาร์บอนด้วยอ่างเกลือหรือก๊าซแล้วทำการชุบแข็งโดยตรง

ข้อดีของวิธีนี้เกลือที่ละลายนี้เป็นตัวนำความร้อนที่ดีให้แก่ชิ้นงานทำให้เวลาที่ให้ความร้อนสั้นลง หลังจากการอบคาร์บอนสามารถนำชิ้นงานมาทำการชุบแข็งได้โดยตรงอีกด้วย ทำให้ประหยัดพลังงานความร้อนได้ ชิ้นงานที่ยาวสามารถนำมาแช่ในเตาได้และเหมาะสำหรับทำเป็นกระบวนการผลิต

สำหรับสถานประกอบการขนาดเล็กได้

ข้อเสีย เกลือโซเดียมไนด์ เป็นพิษต่อกระเพาะอาหารมาก เกลือที่ใช้มีราคาแพง

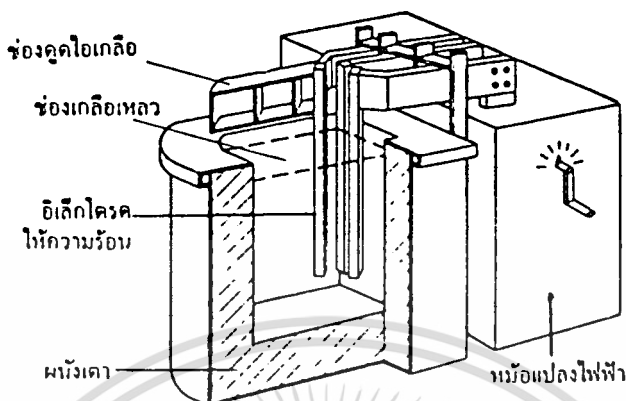

รูปที่ 4. แสดงภาคตัดขวางบางส่วนของเตาเกลืออิเล็กโตรด

ปฏิกิริยาของคาร์บอนจะต้องมีการตรวจสอบค่า ด้วยการกำหนดให้เติมปริมาณเกลือใหม่ที่จะใส่ในเตาโดยให้มีปริมาณคงที่เสมอ เกลือที่ละลายจะกัดผนังเตารุนแรง โดยทุก 1,000 ชั่วโมงทำงานจะกัดผนังเตาหนา 1 mm ให้นายไปเสมอ จึงต้องมีการใช้ทองแดงฉาบผิวแบบกัลวานไนซิง

4. การอบคาร์บอนด้วยก๊าซ (Gas Carburization) เป็นวิธีการอีกวิธีหนึ่งที่จะอบคาร์บอนให้ผิวชิ้นงานที่ทันสมัยและนิยมใช้โดยการใช้อุณหภูมิที่มีคาร์บอนเจืออยู่ (สารมลทิน SO_2 , CO_2 และ H_2O) จะต้องทำการกำจัดออกไปก่อน) เพื่อให้เกิดการเร่งในการทำปฏิกิริยาเพิ่มคาร์บอนให้ชิ้นงานจะใช้โพรเพน (C_3H_8) เหลวปนกับก๊าซเฉื่อยแล้วรับด้วยปั๊มให้ก๊าซเข้าไปในเตาที่กั้นไม่ให้อากาศเข้าได้ที่อุณหภูมิประมาณ 920°C ธาตุคาร์บอนจะซึมเข้าไปในผิวชิ้นงานที่แขวนหรือวางอยู่ในเตา ก๊าซที่ใช้จะต้องมีการวัด ปรับ ตรวจสอบปริมาณของส่วนประกอบของก๊าซอยู่เสมอ


ก๊าซที่ใช้เป่าเข้าไปในเตายังสามารถผสมกับแอลกอฮอล์แล้วปรับขนาด ปล่อยให้หยดลงในเตาที่ร้อนมันจะระเหยเป็นก๊าซ ธาตุคาร์บอนจะซึมเข้าไปในชิ้นงานประมาณ 0.2 mm ต่อ 1 ชั่วโมงด้วยกรรมวิธีนี้สามารถเพิ่มคาร์บอนได้ลึกถึงระหว่าง 0.5 ถึง 2 mm ชิ้นงานที่ผ่านกรรมวิธีนี้จึงสะอาด (เพราะได้ขจัดสารมลทินออกจากก๊าซไปแล้ว)

เมื่อใช้ก๊าซเพิ่มคาร์บอนชิ้นงานได้ความลึกตามที่ต้องการแล้ว จะนำชิ้นงานออกจากเตามาทำการชุบแข็งโดยตรง (Direct Hardening) ในน้ำหรือน้ำมันแล้วนำมาอบคืนตัว เหมือน 2 วิธีการก่อนหน้านี้

ข้อดีของวิธีนี้ใช้เวลาน้อย เหมาะกับชิ้นงานเล็กและโต ชิ้นงานสะอาด เหมาะกับการผลิตอย่างต่อเนื่อง

ข้อเสีย อุปกรณ์ที่ใช้ในการปรับก๊าซและผลิตก๊าซมีราคาแพง


ชิ้นส่วนที่ผ่านการอบคาร์บอนสามารถทำการชุบแข็ง อบคืนตัว และเจียระไนให้เป็นชิ้นงานที่มีขนาดสำเร็จรูปได้อย่างแท้จริงได้

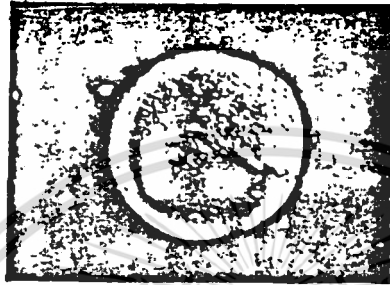


รูปที่ 5. รอยขาดของชิ้นงานกลมที่ผ่านการอบคาร์บอนที่ผิว




รูปที่ 6. ภาพโครงสร้างมหภาคที่ดัดกรดแล้วของชิ้นงานกลมที่ผ่านการอบคาร์บอนที่ผิว

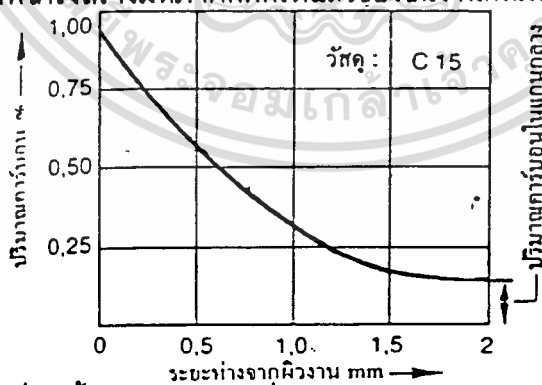


รูปที่ 7. ชิ้นงานเหล็กกล้าที่อบคาร์บอนแสดงให้เห็นว่าระยะ ยิ่งลึกเข้าไปในผิวงานปริมาณคาร์บอนจะลดลง

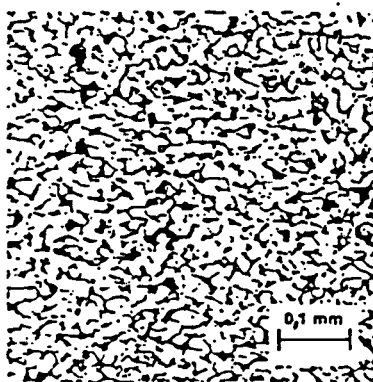


รูปที่ 8. โครงสร้างจุลภาคของเหล็กกล้าไม่เจือ C15 ขณะยังไม่ได้อาบน้ำคาร์บอน

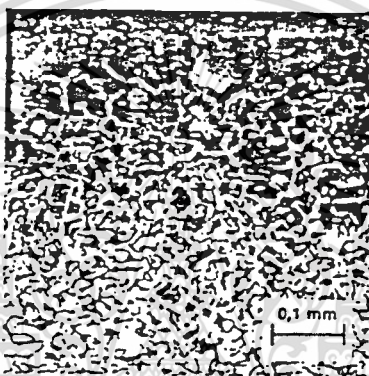

รูปที่ 9. โครงสร้างจุลภาคของเหล็กกล้าไม่เจือ C15 ที่ผ่านการอาบน้ำคาร์บอน และชุบแข็งโดยตรงแกนกลางและโซนรอบมีเม็ดเกรนหยาบ

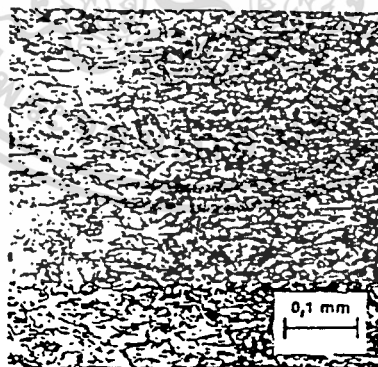


รูปที่ 10. โครงสร้างจุลภาคของเหล็กกล้าไม่เจือ C15 ที่ผ่านการอาบน้ำคาร์บอนอย่าง ถูกต้องแสดงให้เห็นว่าบริเวณโซนรอบมีโครงสร้างเป็นเพอร์ไลต์

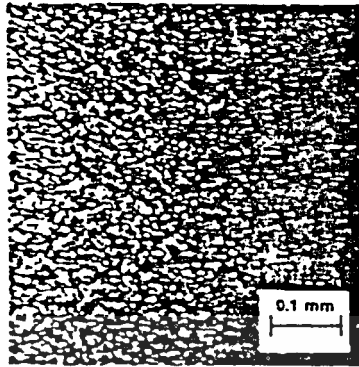

รูปที่ 11. โครงสร้างจุลภาคของเหล็กกล้าไม่เจือ C15 ที่ผ่านการอบคาร์บอนและชุบแข็ง 2 ครั้ง (Double Hardening) แสดงให้เห็นบริเวณแกนกลางและโซนขอบมีเม็ดเกรนละเอียด

การใช้สารปิดตำแหน่งที่ไม่ต้องการอบคาร์บอนบนผิวชิ้นงาน

ในการอบคาร์บอนบนผิวชิ้นงาน แบบใช้ผง หรือ แบบใช้ก๊าซ จะมีตำแหน่งบนชิ้นงานที่ไม่ต้องการอบคาร์บอนให้ผิวชิ้นงาน ดังนั้นจึงต้องใช้สารประเภท ปาสเตอร์เหลวเจือทองแดงทาผิวหรือทำการกัลวานไนซ์ด้วยทองแดงบนตำแหน่งที่ไม่ต้องการอบคาร์บอนก่อน การอบคาร์บอนบนผิวชิ้นงาน สารดังกล่าวจะช่วยไม่ให้อาบน้ำคาร์บอนซึมเข้าไปในผิวชิ้นงานได้ ตำแหน่งผิวงานดังกล่าวจะอ่อนเหมือนเดิมหลังจากการชุบแข็ง

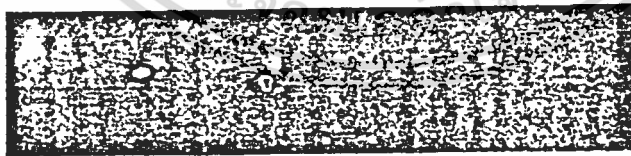

รูปที่ 12. ภาพโครงสร้างมหภาคของสลักที่ผ่านการเพิ่มคาร์บอน(ภาคตัด) ครึ่งข้างซ้ายผ่านการอบคาร์บอนบนผิวครึ่งข้างขวาใช้สามารถปิดกั้นไม่เกิดการอบคาร์บอนบนผิวชิ้นงานได้



ชิ้นงานที่ผ่านการอบคาร์บอนบนผิวและชุบแข็งเท่าที่จำเป็นจะต้องทำการปาดผิวอื่นๆ เช่น กิ่ง ตะเยียด กิ่งเกลียว กัด ไส หรือเจียรระโน เช่น ตัวอย่างสลักเกลียวขันยึดตามรูปที่ 13 จะมีขั้นตอนคือ กิ่งให้ได้ขนาดใกล้เคียง(เมื่อ)อบคาร์บอน จากนั้นกิ่งปาดออกให้ได้ขนาด ตำแหน่งผิวอบคาร์บอน ถูกปาดออกจะเป็นตำแหน่งที่ต้องการให้ผิวอ่อน หลังจากชุบแข็ง ด้วยการปิดกั้นทาด้วยสารป้องกันผิว จะนำมาเจียรระโนและตัดเกลียวตรงตำแหน่งที่กิ่งปาดออก



รูปที่ 13. ขั้นตอนการผลิต สลักเกลียวขันยึดที่ต้องผ่านกรรมวิธีอบคาร์บอนและชุบแข็ง

การชุบแข็งในอ่างไซยาไนด์(Cyanide Bath Hardening)

เป็นหลักการเหมือนการชุบแข็งโดยตรง(Direct Hardening)การที่จะใช้อ่างไซยาไนด์นั้น ก็ต่อเมื่อเป็นชิ้นงานที่ต้องการอบคาร์บอนให้ซึมลึกเพียงเล็กน้อย ในอ่างไซยาไนด์จะมีอุณหภูมิระหว่าง 840c ถึง 930c ใช้เวลาสั้นและมีการเกิดเม็ดเกรนหยาบน้อยมาก วิธีนี้ยังใช้กับเหล็กกล้าอบชุบบางชนิดได้อีกด้วย

การชุบในอ่างร้อน(Warm Bath Hardening)

เหมาะสำหรับเหล็กกล้าไม่เจือเหล็กกล้าชุบผิวแข็งเจือต่ำ ส่วนมากจะชุบแข็งในน้ำที่มีสภาพเป็นกรดหรือน้ำมันและสำหรับเหล็กกล้าเจือสูงจะชุบแข็งในน้ำหรืออ่างร้อน


ในอ่างชิ้นงานที่จะชุบแข็งในอ่างร้อนจะต้องมีรูปร่างที่สลักซับซ้อน เมื่อชุบแข็งแล้วจะเกิดการดึงใน

ชิ้นงานน้อยมาก นอกจากนี้ยังมีความเหนียวสูง และมีเศษออกสเตนไนต์ที่ขอบเม็ดเกรนน้อยมากอีกด้วย
 อุณหภูมิที่ชุบแข็งในอ่างร้อนจะอยู่ระหว่าง 180c ถึง 320c ซึ่งเป็นอุณหภูมิสูงกว่าอุณหภูมิการเกิด
 โครงสร้างมาร์เทนไซต์ที่ขอบชิ้นงาน(มีประมาณ.C ระหว่าง 0.8 ถึง 1.0%)

การอบคลายความเครียด(อบคืนตัว)

ชิ้นงานที่ผ่านการอบคาร์บอนบนผิวและชุบแข็ง จะมีการอบคืนตัว(คลายความเครียด)ที่อุณหภูมิ
 ระหว่าง 160c ถึง 180c ซึ่งจะทำให้ความแข็งแรงของชิ้นงานลดลงไปเล็กน้อย

ในกระบวนการผลิตแบบเอนกประสงค์ในสถานประกอบการใหญ่ๆจะมีการอบคาร์บอน
 (Carburization)ทุกวิธี

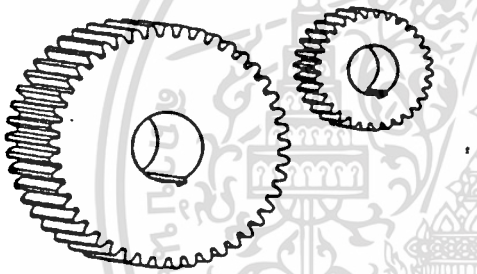

รูปที่ 14. ข้อดีของการเพิ่มคาร์บอนและชุบแข็งเพื่องเมื่อ
 เปรียบเทียบเพื่องเล็กที่ผ่านการชุบแข็งหนัก 1.5 kg ส่วน
 เพื่องใหญ่ไม่ผ่านการชุบผิวแข็ง (Case Hardening) หนัก
 15 kg แต่มีอายุการใช้งานและรับภาระได้เท่ากัน

ข้อผิดพลาดที่สามารถเกิดจากการชุบผิวแข็ง(Case Hardening)

-การเกิดรอยเป็นจุดบนผิว เกิดเนื่องจากการอบคาร์บอนไม่สม่ำเสมอบนชิ้นงานที่ไม่สะอาดหรือ
 เกิดจากการแยกตัวของแกรไฟต์บนผิวชิ้นงานได้ ทำให้เกิดการลดคาร์บอน(Decarburization)ในขณะให้
 ความร้อนอีกครั้งหนึ่งหรือที่อุณหภูมิชุบแข็งต่ำเกินไป ก็ทำให้เกิดรอยเป็นจุดบนผิวได้

-เกิดการอบคาร์บอนมากเกินไปเกิดขึ้นเมื่อรอบชิ้นงานดูดซึมคาร์บอนไว้มากเกินไปทำให้กลายเป็น
 เป็นเซกกันดารีซีเมนไตต์(Secondary Cementite)รูปร่างตาข่ายขึ้น แต่สามารถกำจัดให้หายไปด้วยการอบ
 ให้เป็นเอกพันธ์(Homogenizing)

-การเกิดรอยร้าวหลังจากการชุบแข็ง เมื่อบริเวณรอบผิวชิ้นงานที่มีคาร์บอนสูงและร่างในชิ้นงานมี
 คาร์บอนต่ำ จะทำให้เกิดการยึดหดตัวไม่เท่ากันขึ้นได้ ทำให้ผิวรอบชิ้นงานเกิดรอยร้าวได้



รูปที่ 15. ผิวชิ้นงานเหล็กกล้าที่ถูกดูดคาร์บอนออก (Decarburizing) เนื่องจากไม่มีการใช้ก๊าซเฉื่อยป้องกันผิวในขณะให้ความร้อน ภาครขยาย 700:1

การอบไนโตรเจน(Nitriding)

เป็นขบวนการคล้ายกับการอบคาร์บอนบนผิวชิ้นงานเหล็ก แต่ไม่มีการชุบแข็ง จึงไม่เกิดโครงสร้างมาร์เทนไซต์บนผิวงาน เนื่องจากการแพร่(Diffusion)ของไนโตรเจนเข้าไปในผิวชิ้นงานสำเร็จรูป (ที่ผ่านการกลึง กัด ไส เจียระไน) ทำให้ผิวมีความแข็งแรงมากกว่าเหล็กกล้าชุบผิวแข็ง มีการดึงในชิ้นงานน้อยมากชิ้นงานที่ผ่านการอบไนโตรเจนจะทนต่อสารเคมี สามารถกัดได้เพียงเล็กน้อยในกรณีที่เกิดการบิดตัว

เหล็กกล้าที่ผ่านกรรมวิธีนี้เรียกว่า 'เหล็กกล้าอบไนโตรเจน'(NitridingSteel)ยิ่งถ้าเป็นเหล็กเจือ Nb,Ta,Zr ไทตาเนียม วานาเดียมเจอร์เมเนียม โมลิบดีนัม หรือโคบอลต์หรือนิกเกิล และมี C ระหว่าง 0.26-0.34% แล้วทำการอบไนโตรเจนก็จะทำให้ได้ค่าความแข็งสูงที่สุดกว่าทุกวิธีโดยจะให้ความแข็งถึง 1500 HV มีผิวลื่นจึงสามารถหมุนได้โดยไม่ต้องหล่อลื่นได้ระยะหนึ่ง แต่มีความเปราะ เหล็กกล้าอบไนโตรเจนจะมีผิวแข็งทนการสึกหรอได้ดี มีความล้าตัวและทนต่อการสึกหรอและการกัดกร่อนได้สูงขึ้น ผิวที่อบไนโตรเจนเป็นผิวไนไตรด์(Nitride) มีโครงสร้างแบบซับซ้อน(Complicate)ลักษณะ Intermediate Phase


1.ขบวนการภายใน ผิวเหล็กกล้าสภาพโครงสร้างเฟอร์ไรต์จะถูกนำมาเข้ากรรมวิธีที่อุณหภูมิ 350...580°C ไนโตรเจนจะซึมเข้าไปในผิวงานได้ถึง 0.1% และเกิดความหนาของชั้นผิวเหล็กไนไตรด์ระหว่าง 10...30 m ได้ผิวเหล็กไนไตรด์ยังเกิดโซนการแพร่(Diffusion Zone)ของไนไตรด์โดยไนโตรเจนจะ

ซึมเข้าไปได้ลึกสูงสุด 100 เท่าของผิวที่มีไนโตรเจน 0.1% (แพร่กระจายละเอียดหลังจากเย็นตัว)

คุณสมบัติอื่นๆของชั้นผิวไนโตรด์ที่ทำให้เหล็กอบไนโตรเจนมีค่าแรงกดตามพื้นที่สูงขึ้นก็คือการที่มีชั้นผิวไนโตรด์หนาระหว่าง 0.1...0.3% โดยที่เนื้อข้างในของเหล็กยังมีความเค้นครากสูงอยู่เหล็กกล้าอบชุบก็นำมาอบไนโตรเจนได้เช่นกัน โดยหลังจากอบไนโตรเจนแล้วจะต้องทำการอบคืนตัวอีกครั้งหนึ่ง แต่จะต้องต่ำกว่าในขบวนการอบชุบเสมอ

การอบไนโตรเจนมีอยู่หลายวิธีแต่ก่อนจะทำการอบไนโตรเจน จะต้องล้างชิ้นงานให้ปราศจากน้ำมันหรือจารบีเสมอ

2.การอบก๊าซไนโตรเจน(Gas Nitriding) จะนิยมกระทำกับเหล็กกล้าเจือ ซึ่งเหมือนกับการอบคาร์บอนด้วยก๊าซ(Gas Carburization) ส่วนมากจะนำชิ้นงานมาทำการอบชุบก่อนเพื่อให้แกนในมีคุณสมบัติดีขึ้นและยังช่วยให้การซึมของไนโตรเจนได้ง่ายขึ้น จากนั้นจึงจะนำไปอบด้วยก๊าซไนโตรเจนในเตาไฟฟ้าโดยการแรวนชิ้นงานในเตาแล้วใช้แอมโมเนียความดันเหนือบรรยากาศเล็กน้อย (สภาพก๊าซ) ให้เข้าไปในเตาที่มีอุณหภูมิ 480...520c ความเร็วในการให้ความร้อนจะประมาณ 50c ต่อชั่วโมง โดยที่ 400c ก๊าซแอมโมเนียจะแตกตัวเป็นไฮโดรเจนและไนโตรด์ ดังสมการ $2NH_3 \rightarrow 3H_2 + 2N$ และเกิดปฏิกิริยากับธาตุที่เจือกลายเป็นอะลูมิเนียมไนโตรด์(AIN) โครเมียมไนโตรด์(CrN และ CrN₂) และวานาเดียมไนโตรด์(VN) ที่มีขนาดเล็ก(มองด้วยกล้องจุลทรรศน์ไม่เห็น) ใช้เวลา 20 ชั่วโมงสำหรับความลึกชั้นผิวไนโตรด์ 0.3 mm หลังจากได้ระยะลึกของผิวแข็งไนโตรด์ที่ต้องการแล้วจะมีการปิดสวิทช์ไฟขดลวดไหลเข้าไปในเตาแล้วปล่อยให้เย็นตัวช้าๆ เพื่อไม่ให้ชิ้นงานบิดตัวได้ ชิ้นงานยาวและบางจะใช้แรวนไว้ในเตาที่แรวนได้ ตัวอย่าง เช่น เกลียวหนอนสำหรับเครื่องอัดพลาสติก ตัวอัดรีด(Extruder) เรือนของเฟืองคิฟเฟอเรนเชียล(Differential Gears), แกนเพลลาของเครื่องมือกล, เครื่องมือวัด

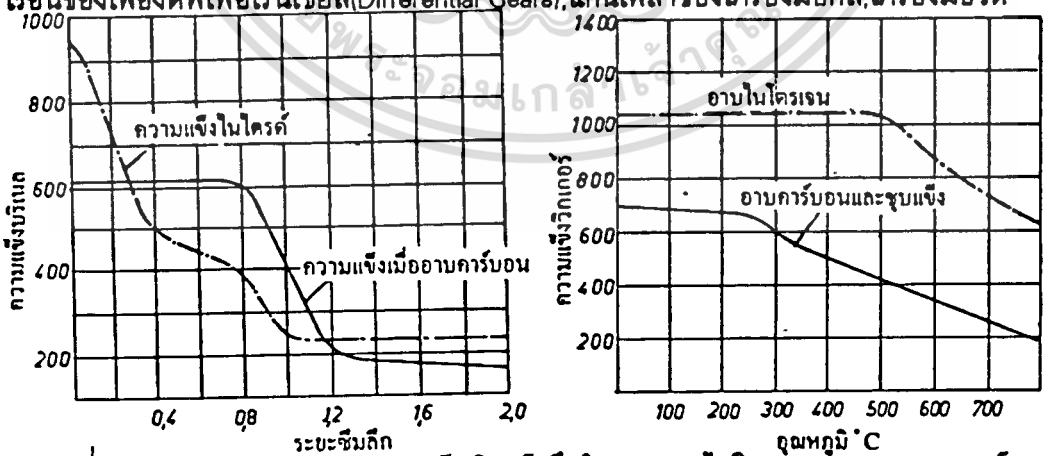

รูปที่ 16. แผนภาพแสดงค่าความแข็งแรง-ผิวแข็งลึกในการอบไนโตรเจนและการอบคาร์บอน


เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ในการอบไนโตรเจน 90 ถึง 100 ชั่วโมงสามารถจะทำให้ได้ผิวไนโตรดลึกลงถึง 0.9-1.0 mm ผิวแข็งที่ได้จากการอบคาร์บอนจะมีโครงสร้างเป็นมาร์เทนไซต์ โดยความแข็งจะหายไปที่อุณหภูมิ 150c ในขณะใช้งาน

ส่วนผิวแข็งที่ได้จากการอบไนโตรเจนจะสามารถรักษาความแข็งได้ถึง 500c ในขณะใช้งานได้



รูปที่ 17. การอบไนโตรเจนด้วยก๊าซให้กับเหล็กกล้าอบชุบ 41 Cr 4 ที่อุณหภูมิ 570c เป็นเวลา 3 ชั่วโมง

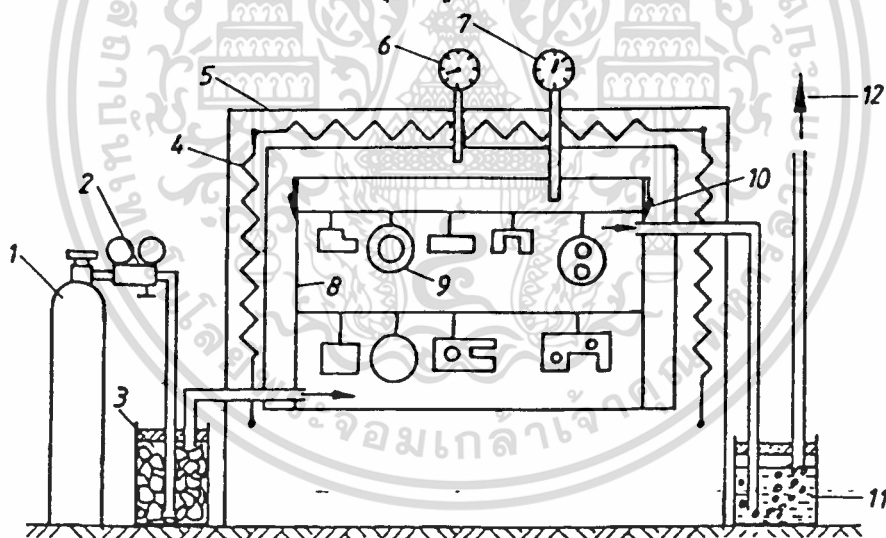

รูปที่ 18. แสดงชุดอุปกรณ์การอบไนโตรเจนด้วยก๊าซ

- | | |
|--|--|
| 1.ขวดก๊าซแอมโมเนีย | 6.เทอร์โมมิเตอร์สำหรับเตา |
| 2.ลิ้นควบคุมความดัน ด้านซ้ายเป็นมาโมมิเตอร์สำหรับวัดความดันของขวด ด้านขวาควบคุมความดันในการทำงาน | 7.เทอร์โมมิเตอร์สำหรับวัดอุณหภูมิในกล่องใส่ชิ้นงาน |
| | 8.กล่องใส่ชิ้นงาน |

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

- 3.ดึงไล่ความชื้นออกจากก๊าซโดยหिनปูนเป็นตัวดูดก๊าซที่ผ่านเข้ามา บางทีดูดน้ำออกจากก๊าซ
- 4.รดลวดให้ความร้อน
- 5.ล่ำตัวเตาให้ความร้อนด้วยไฟฟ้า
- 9.ชิ้นงานแรวน
- 10.ปาสเตอร์กันรั่ว
- 11.ก๊าซไหลออกใช้ตรวจสอบโดยดูจากฟองก๊าซที่ผุดขึ้นบนผิวน้ำ
- 12.ก๊าซออกไปทางปล่องอิฐ

ตารางที่ 1. เหล็กกล้าอบไนโตรเจนด้วยก๊าซ

สัญลักษณ์ย่อ	ความต้านแรงดึง (อบชุบ kp/mm ² แล้ว)	ผิวแข็งอบไนโตรเจน HV [kp/mm ²]	การใช้งาน
27 CrAl 6	60 - 80	900	กระบอกสูบเครื่องยนต์, เฟืองหนอน, เพลาข้อเหวี่ยง, สลักสูบ, เฟืองที่รับภาระสูง, เพลาถูกเบี้ยว
34 CrAl 6	80 - 100	900	
32 AlCr Mo6	80 - 95	900	
31 CrMo V 9	90 - 115	750	
33 CrAl Ni 7	80 - 100	900	

เหล็กกล้าอบไนโตรเจนจะมีราคาแพงกว่าเหล็กกล้าชุบผิวแข็ง

3.การอบไนโตรเจนในอ่าง(Bath Nitriding) จะสามารถกระทำได้เร็วกว่าการอบด้วยก๊าซไนโตรเจน โดยจะกระทำกับเหล็กกล้าอบไนโตรเจนที่เป็นเหล็กกล้าไม่เจือมีคาร์บอนถึง 0.5% โดยใช้อ่างไซยาไนด์ที่ประกอบด้วยโปแตสเซียมไซยาเนต(KCNO) 32-38%และโปแตสเซียมไซยาไนด์(KCN) 55-60% มีจุดหลอมเหลวประมาณ 350c ชิ้นงานจะถูกแรวนไว้ในเตาที่เหมือนกับอ่างเกลืออบคาร์บอน (Salt Bath Carburization) ที่ประมาณ 560...580c เป็นเวลาประมาณ 1-3 ชั่วโมง เตาจะให้ไนโตรเจนแก่ผิวชิ้นงาน สำหรับเหล็กกล้าอบไนโตรเจนจะเกิดปฏิกิริยากับธาตุเจือเป็นไนไตรด์ ส่วนคาร์บอนจะทำปฏิกิริยากับเหล็กกลายเป็น Fe₃C ในขอบเขตจำกัดผิวของเหล็กชนิดนี้หลังจากอบไนโตรเจนจะได้ความแข็งถึง 1200 HV ตัวอย่างเช่น ฟันเฟือง เพลาข้อเหวี่ยงและเหล็กกล้ารอบสูงด้วย

สำหรับเหล็กกล้าไม่เจือที่อบไนโตรเจนจะเกิดการรวมตัวระหว่างไนโตรเจนและธาตุเจือในชั้นนี้จะเกิดเหล็กไนไตรด์ต่างๆ(Fe₂N และ Fe₄N)หรือ Fe₃N โดยที่กล่าวมานี้จะทำให้เกิดค่าความแข็งไม่เท่ากับการอบด้วยก๊าซไนโตรเจน แต่ก็มีค่าประมาณ 550 HV มีชั้นผิวแข็งลึก 0.4 mm เป็นผิวแข็งที่ทนต่อการสึกหรอได้ดีมากถ้าต้องการให้มีความเค้นล้าตัว (Fatigue Strength) มากขึ้นจะต้องนำชิ้นงานที่อบ

ไนโตรเจนแล้วไปชุบแข็งในน้ำ

ในกรณีที่เป็นเหล็กกล้าเครื่องมือเจือสูงจะนำชิ้นงานที่ผ่านการเจียระไนแล้ว ผ่านการชุบแข็งและอบคืนตัวแล้วมาให้ความร้อนต่ำกว่าอุณหภูมิอบคืนตัวประมาณ 30...50๐ ทำให้เม็คเกรนแข็งไม่มีการเปลี่ยนแปลงแต่จะให้ผลดีดังต่อไปนี้

-จะได้ผิวแข็งจากประมาณ 64 HRC=868 HV เพิ่มขึ้นเป็น 1400 HV 0.05


-ทำให้ความผิดของอุปกรณ์เครื่องขึ้นรูปโดยไม่ปาดผิวและเครื่องมือทำงานขณะร้อนน้อยลงและมีอายุการใช้งานนานขึ้น

-อายุการใช้งานของเครื่องมือที่อบไนโตรเจนจะนานกว่าเครื่องมือที่ไม่ได้อบไนโตรเจนถึง3...4 เท่าด้วยวิธีการเทนิเฟอร์(Tonifer)ของDEGUSSA จะกระทำโดยการใส่ลมที่มีออกซิเจนเป่าอัดเข้าไปใส่เกลือเหลวเป็นการเร่งให้ไนโตรเจนซึมเข้าผิวเหล็กได้เร็วขึ้นและทำให้ใช้เวลาน้อยลง กรรมวิธีนี้จะไม่ยุ่งเหยิงแต่จะเป็นเหล็กแต่จะบุผนังเตาด้วยไดตาเนียมเพราะผลที่ได้เป็นผิวไนโตรดที่สะอาดกว่า การอบในอ่างวิธีนี้ เหมาะกับเหล็กกล้าไม่เจือ เหล็กกล้าเจือหรือเหล็กหล่อชนิดต่างๆ


4.วิธีการอบไนโตรเจนในอ่างเกลือ ก่อนการอบชิ้นงานด้วยไนโตรเจนจะต้องทำความสะอาดให้ปราศจาก น้ำมัน จารบี สนิม ชิ้นงานที่ต้องการปกปิด เช่น เกลียวจะไม่สามารถกระทำได้ แล้วนำไปอุ่นให้ร้อนถึงประมาณ 500๐ ในเตาหมุนเวียน ชิ้นงานที่แรวนด้วยลวด จะถูกจุ่มในอ่างเกลือตามเวลาที่ต้องการ กรณีที่ชิ้นงานเกิดการดึงได้ง่ายจะปล่อยให้เย็นตัวในอากาศที่สำคัญก็คือ จะต้องจัดชิ้นงานด้วยน้ำร้อนเพื่อให้เศษเกลือที่ค้างอยู่(ในบางครั้ง)ให้หลุดออกไป



รูปที่ 19. โครงสร้างจุลภาค(ภาคขยาย 500:1)ของผิวไนโตรดที่ผ่านอ่างอบไนโตรเจนตามวิธีเทนิเฟอร์กับเหล็กกล้า X40 Cr13

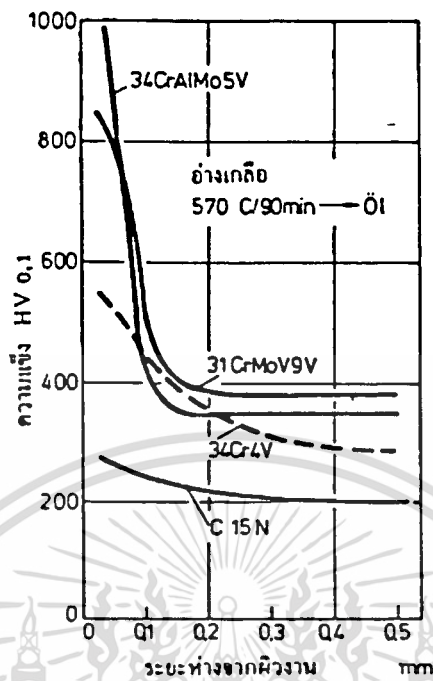


รูปที่ 20. ระยะลึกของความแข็งของเหล็กกล้าอบชุบด้วยการอบในโตรเจนในอ่างเกลือที่อุณหภูมิ 570°C เป็นเวลา 90 นาที หลังจากนั้น จุ่มลงในน้ำมันให้เป็นตัวลง (ค่านี้ได้จากการทดสอบ)

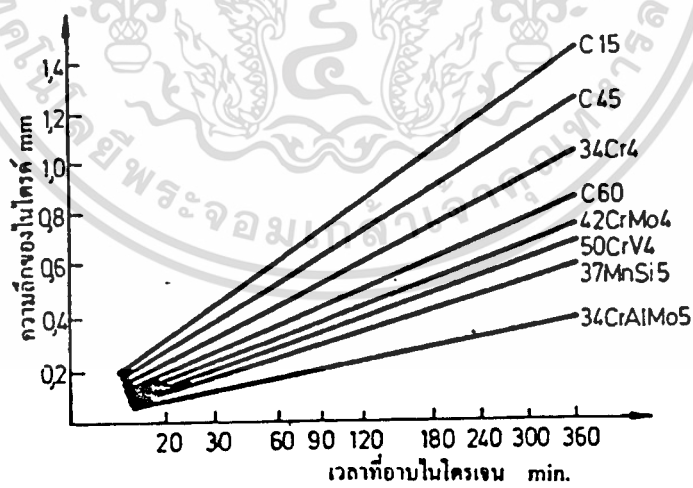

รูปที่ 21. ค่าความลึกของไนโตรคาร์ไบด์ที่ได้จากการทดสอบกับเหล็กกล้าชนิดต่างๆ

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

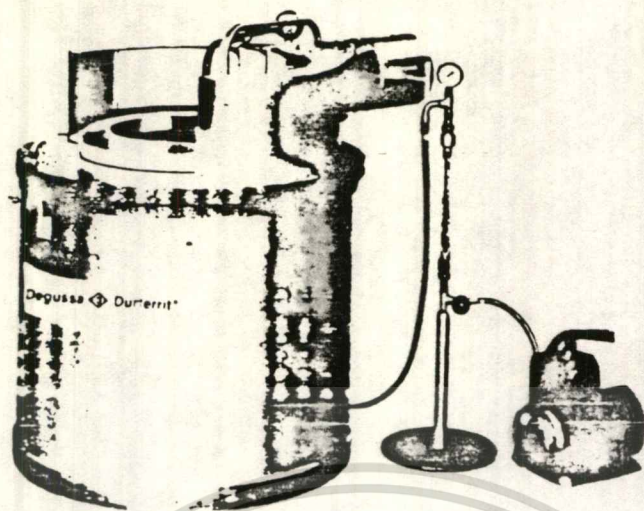

รูปที่ 22. เตาไฟฟ้าใช้อาบไนโตรเจนสำหรับกรรมวิธีเทนนิเฟอร์(Tenifer)
การเป่าลมเข้าไปในอ่างเกลือจะกระทำโดยเครื่องอัดลมแบบแมนเบรน
(รูปขวามือ)ผนังเตาบุด้วยไตตาเนียมมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางถึง 1m
ลึก 2 m การดูดไอจากอ่างเกลือจะผ่าน 2 ท่อและมีชุดควบคุมที่ใช้ปรับ
ให้ได้ความสูงตามต้องการพร้อมทั้งอุณหภูมิในเตาจะวัดด้วยเทอร์โม
อิสิเมนต์ มีตู้ควบคุมต่างหาก

ข้อควรระวัง : เกลือที่ใช้ในการอบไนโตรเจน จะมีพิษ เหมือนเกลือที่ใช้ในการอบคาร์บอน ด้วย
ก๊าซ(Gas Carburizing)และในกรณีเกิดหลงไปปนกับเกลือซาลปีเตอร์ (Salpeter Salt) จะทำให้เกิดการ
ระเบิดขึ้น

ชิ้นงานที่นิยมนำมาอบไนโตรเจนในอ่างเกลือ(Salt Bath Nitriding)ได้แก่ ชิ้นส่วนรถยนต์, เครื่องยนต์
ที่ได้รับภาระสลับ หรือภาระเปลี่ยนแปลงไปมา(Varying Load)ต่อการตัดที่มีแรงยึดตามพื้นที่ไม่มากนักได้แก่
เพลาลูกเบี้ยว, ฟันเฟืองสำหรับกระปุกเกียร์, บีมน้ำมัน, คันโยก, สลักสูบ, ชิ้นส่วนควบคุมไฮดรอลิก ชิ้นส่วน
ที่กล่าวมานี้จะราคาถูกกว่าการอบคาร์บอนเพราะไม่มีการตั้งในชิ้นงาน จึงไม่ต้องเจียรในอีกครั้งและ
ยังใช้เหล็กกล้าไม่เจือแทนเหล็กกล้าเจือได้อีกด้วย

ข้อดีของการอบไนโตรเจน(Nitriding)

1. ชิ้นงานไม่ต้องนำไปชุบแข็งอีก
2. ผิวชิ้นงานไม่เกิดผิวสะเก็ด
3. มีผิวลื่น ทำให้ลื่นหรือหมุนได้คล่องตัวดี

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ข้อเสีย

หลังการอบไนโตรเจน(Nitriding)ชิ้นงานจะมีขนาดปริมาตรเพิ่มขึ้น ชิ้นงานที่ต้องสวมตามขนาดเที่ยงตรง จะต้องนำมาเจียรระไนอีก แต่จะเจียรระไนผิวออกมากเกินไปกว่า 0.02 ถึง 0.04 mm ไม่ได้เพราะเป็นชั้นผิวที่มีความแข็งที่สุด

พลาสมาไนโตรดิง(Plasmanitriding)

จะกระทำด้วยการแขวนชิ้นงานในเตาสัญญากาศโดยให้ชิ้นงานเป็นขั้วแคโทด(Cathode)แล้วใช้กระแสไฟฟ้าตรง 300 โวลต์ เป็นตัวเร่งยิงอิออนไนโตรเจน ให้กระทบอบชิ้นงานเหล็กด้วยความเร็วสูง (ตามหลักการของ KLOCKNER ในเยอรมันนี้) การเกิดไอออนจะมีอยู่ที่ความดัน $10^{-1} \dots 10$ Torr ที่อุณหภูมิระหว่าง $450 \dots 600^{\circ}\text{C}$ โดยไม่ต้องใช้ความร้อนจากภายนอกมาช่วย กรรมวิธีนี้เป็นที่รู้จักอีกชื่อหนึ่งว่า ไอออนไนโตรดิง(Ionitriding)

วิธีนี้ใช้ได้กับเหล็กต่างๆหลายชนิด ผิวลึกลงไนโตรดิงจะซึมลึกสูงสุดไม่เกิน 1 mm ค่าความแข็งของผิวชิ้นงานจะอยู่ระหว่าง 800 HV และ 1200 HV ผิวที่ไม่ต้องการให้แข็งสามารถปกปิดได้

คาร์บอนไนโตรดิง(Carbonitriding)

ใช้สำหรับเหล็กกล้าที่มีคาร์บอนต่ำเป็นวิธีการรวมคาร์บอนและไนโตรเจนให้อยู่ในรูปเกลือเหลว โดยมีส่วนคล้ายกับส่วนประสมของการอบคาร์บอนในอ่างเกลือ(Salt Bath Carburization) หรือ อบคาร์บอนด้วยก๊าซ โดยการเพิ่มแอมโมเนีย(NH_3)ที่อุณหภูมิต่ำเข้าไป 30% จะทำให้ไนโตรเจนซึมเข้าไปได้มาก แต่คาร์บอนจะซึมเข้าไย้งบริเวณรอบผิวได้น้อยกว่า การอบคาร์บอนกรรมวิธีนี้จะสั้นใช้เวลาไม่เกิน 90 นาทีจากนั้นทำการชุบแข็งในน้ำมันแล้วอบคืนตัวที่ 180°C

ไนโตรเจนจะทำความเร็วเย็นตัววิกฤติ(Critical Cooling Speed)ลดต่ำลง

ไนโตรเจนจะทำให้อุณหภูมิการเกิดออสเตไนต์ต่ำลง(จุด A_3)

ไนโตรเจนทำให้มาร์เทนไซต์คงทนต่อการขัดผิว

ไนโตรเจนทำให้คาร์บอนละลายง่ายยิ่งขึ้น

ข้อดี เกิดการดิงในชิ้นงานน้อยกว่าการอบคาร์บอนแต่จะมากกว่าการอบไนโตรเจนเล็กน้อยโดย

ข้อดี คือ มีการบิดดิ่งของชิ้นงานน้อย อุปกรณ์มีราคาถูกและทำได้ง่ายเหมาะกับชิ้นงานโตซึ่งวิธีอื่นไม่สามารถกระทำได้ ให้ผิวแข็งหนาอย่างน้อย 1.6 mm

ข้อเสีย คือ มีก๊าซเสียจากการทำงาน, ผิวงานเกิดสะเก็ด

การชุบผิวแข็งด้วยการเหนี่ยวนำไฟฟ้า(Induction Hardening)

เหมาะสำหรับเหล็กกล้า C>0.3% ขึ้นไป แต่ไม่เกิน 0.7% เช่นกัน

วิธีการจะกระทำด้วยกระแสไฟฟ้าสลับเข้าท่อทองแดง ชักนำให้เกิดกระแสไหลวน(Eddy Current) ด้วยคลื่นความถี่ดังนี้

คลื่นความถี่ปานกลาง(HF) 0.5...10 kHz จะได้ผิวแข็งลึก 1.5...6 mm

คลื่นความถี่สูง 0.1...30 kHz จะได้ผิวแข็งลึก 0.01...3 mm

ความร้อนจะทำให้ผิวชิ้นงานร้อนแดงเกินกว่าจุด A_{c3} อย่างรวดเร็ว(แต่จะไม่เกิดเม็ดเกรนหยาบ) และมีฝักบัวฉีดน้ำหรือน้ำมันตาม(แล้วแต่ชนิดเหล็ก)จะทำให้ผิวเหล็กแข็งแต่แกนในยังเหนียวอยู่จะเห็นว่าค่าความแข็งนั้นขึ้นอยู่กับการเหนี่ยวนำจะประมาณ 85% ซึ่งจะคำนวณได้จากสูตร

$$\delta = (S / f \cdot \mu)^{1/2}$$

เมื่อ S = ความต้านทานจำเพาะไฟฟ้า

f = คลื่นความถี่ของกระแสไฟฟ้าสลับ

μ = แมกเนติก เพอร์มิเอบิลิตี (μ_0, μ_r) (Magnetic Permeability)


หลังจากการชุบแข็ง ชิ้นงานจะต้องนำไปทำการอบคืนตัวอีกที่อุณหภูมิ = 150...200°C

ข้อดี คือ ใช้เวลาให้ความร้อนแก่ผิวงานสั้นจึงเกิดการดึงบิดน้อยมากและผิวไม่ร้าว

- การเกิดเม็ดเกรนหยาบน้อยมาก

- วิธีนี้สามารถทำงานแบบอัตโนมัติและติดตั้งเป็นระบบการผลิตได้ง่าย

- การปรับเวลาในระหว่างชุบแข็งกระทำได้ง่ายและแม่นยำ
- ไม่มีก๊าซเสีย ผิวงานไม่เกิดผิวสะเก็ด

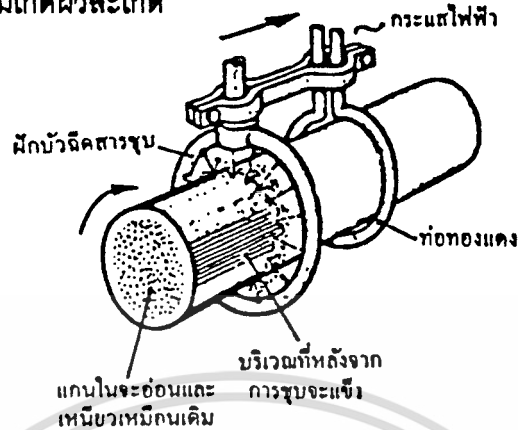

รูปที่ 24. การชุบแข็งเหนียวหน้า

ข้อเสีย คือ

- เครื่องกำเนิดไฟฟ้าและอุปกรณ์ปรับค่าต่างๆราคาแพงจึงต้องใช้ทำการชุบผิวแข็งชิ้นส่วนที่อยู่ในระบบการผลิตจำนวนมาก เหล็กที่เหมาะสมแก่การชุบผิวแข็งด้วยเปลวไฟหรือเหนียวหน้าด้วยกระแสไฟฟ้าได้แก่

เหล็กกล้าไม่เจือ : Cf35,Cf45,Cf53,Cf70 สามารถชุบให้ผิวแข็งได้ระหว่าง 51...60HRC

เหล็กกล้าเจือต่ำ : 45Cr2,38Cr4,41CrMo4 สามารถชุบให้ผิวแข็งได้ระหว่าง 51...60HRC

เหล็กกล้าหล่อที่ชุบแข็งด้วยเปลวไฟได้แก่ GS-Ck45;GS-36Mn5;GS-42CrMo4

เหล็กหล่อ : GG-40,GGG-60,GGG-70

เหล็กหล่ออบเหนียว : GTS-45,GTS-55,GTW-55,GTW-65

วิธีการอื่นที่ใช้ทำให้ผิวเหล็กแข็งก็คือ

กรรมวิธีโบรอน(Boron Treatment) คล้ายกับกรรมวิธีไนโตรดิง ด้วยการทำให้เกิดชั้นผิวในโลหะไม่ใช่อเหล็กด้วยโบไรด์(Boride)และโบรอนคาร์ไบด์(BC) จะได้ค่าความแข็งจุลภาคระหว่าง 1800...2000 HV ทำให้มีความต้านทานการกรัดหรือสูง,ทนการกัดกร่อนและคงความแข็งขณะร้อน เนื่องจากมีความแข็งมากการจะปาดผิวอีกจึงกระทำไม่ได้ เหล็กกล้าไม่เจือจะมีความเหนียวดีที่สุดเมื่อมีชั้นผิวความแข็งบาง

1.การเคลือบด้วยโตะดาเนียมคาร์ไบด์ กระทำที่อุณหภูมิราว 1000c ชั้นผิวที่เคลือบจะหนา ระหว่าง 5...8 m บนผิวเหล็กกล้าเลคโคมูไรด์-โครเมียมและวัสดุซินเตอร์แข็ง จะได้ค่าความแข็งจุลภาค (Microhardness)ถึง 5000 HV 0.05 เมื่อใช้ทำเป็นเครื่องมือทำงานในสภาพเย็นจะมีอายุมากกว่าที่ไม่ได้ ผ่านกรรมวิธีถึง 3 เท่า

2.การเคลือบโตะดาเนียมไนไตรด์ จะกระทำที่อุณหภูมิประมาณ 1000c ชั้นผิวที่เคลือบจะ หนา 5...8 m ซึ่งจะให้ค่าความแข็งน้อยกว่าแต่มีความต้านทานต่อการกัดกร่อนได้สูงกว่าเนื่องจากมี ความเสียดทานน้อยจึงใช้ทำเป็นผิวคายเศษงานของแผ่นคมตัด(มีดเล็ก)ที่มีการสึกหรอน้อยมากซึ่งทำ ให้อายุคมมีดสูงขึ้น

3.การอาบด้วยโครเมียมแข็ง(Hard Chrome Plating) จะกระทำด้วยการกัลวาไนซิ่งที่ ให้ชั้นผิวที่แข็ง,เปราะและหนาถึง 2 mm ในการแยกตัวจะทำให้โครงสร้างอะตอมรับไฮโดรเจนเอาไว้ เป็นสาเหตุให้เกิดความแข็งถึงราว 700 HV เมื่อเกิดความร้อนมากจะทำให้บางส่วนเกิดการแพร่ (Diffusion)ออกไปทำให้ความแข็งลดลง การใช้งานจะใช้ในการซ่อมชิ้นส่วนของเพลลาที่สึกหรอ,การซ่อม ผิวแข็งของชิ้นงานที่มีราคาแพง ป้องกันการสึกหรอของเกจสวม(Plug Gage),แม่พิมพ์อัด(Press Mould), แม่พิมพ์ฉีด(Injection Mould) , แหวนลูกสูบ , ตัวอัด , คายคิง , เพลานูซ์ , กระบอกสูบรถยนต์และ โลหะต่างๆ

4.การเชื่อมพอกผิว ด้วยไฟฟ้าหรือก๊าซด้วยส่วนประสมต่างๆที่มีความแข็งแล้วแต่ประเภทของ ภาวระกระแทก จะให้ความแข็ง,เหนียว และความแข็งในขณะร้อน

ตัวอย่างวัสดุที่ใช้เชื่อมพอกผิว :

3.75C ; 10Mo ; 86Fe ความแข็ง 62 HRC

2.5 ; 45Co ; 30Cr ; 14W ; Fe ความแข็ง 55 HRC

การเชื่อมพอกผิวจะใช้กับงานซ่อมผิวล้อเลื่อนของรถที่วิ่งบนรางเหล็ก,เครื่องย่อยหิน,เครื่องย่อยหิน แร่,แม่พิมพ์

5.การทำผิวแข็งด้วย Thermomechanical ออสฟอร์มมิง(Ausforming)เหล็กกล้าเจือโครง สร้างออสเตไนต์ที่ผ่านการซูเปอร์คูลด์(Supercooled) จะคงที่ในช่วงระยะเวลาหนึ่งเมื่อโครงสร้างถูกทำ ให้เย็นตัวโดยเร็วที่อุณหภูมิระหว่างช่วงมาร์เตนไซต์และช่วงตกผลึกใหม่(Recrystallization)แล้วนำมาทำ การขึ้นรูปที่อุณหภูมิช่วงนี้ จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเป็นเม็ดเกรนละเอียด ที่มีความเค้นครากสูงขึ้น และเหนียวขึ้นกว่าความแข็งปกติได้

บทที่ 2.

ไตรโบโลยี(Tribology)


น้ำหล่อลื่น,วัสดุเชื้อเพลิง,วัสดุกำลังงาน,และวัสดุหล่อลื่น

ชิ้นส่วนเครื่องจักรกลที่มีการเลื่อนไปมาเสียดสีกัน จะมีการศึกษาถึงวิธีการที่จะลดการสึกหรอให้น้อยลงด้วยการใช้สารหล่อลื่น โดยพิจารณาถึงภาระหรือแรงกระทำและความเร็วรวมทั้งอิทธิพลของสภาพแวดล้อมที่มากกระทบ

ปัญหาจากคำจำกัดความ:ความเสียดทาน,การสึกหรอ และการหล่อลื่นนี้เป็นสาขาวิชาไตรโบโลยี ซึ่งเป็นสาขาวิชาหนึ่งในวิทยาศาสตร์

ไตรโบโลยีเป็นวิธีการหาข้อมูล,ค่าต่างๆที่จะนำมาช่วยในการลดการสึกหรอเพื่อให้เกิดการประหยัดพลังงานด้วยการลดแรงเสียดทานให้น้อยลง

ความสัมพันธ์ของระบบความเสียดทาน,การหล่อลื่นและองค์ประกอบสภาวะมีชื่อย่อเรียกว่า"ระบบไตรโบโลยี"(Tribo-System)

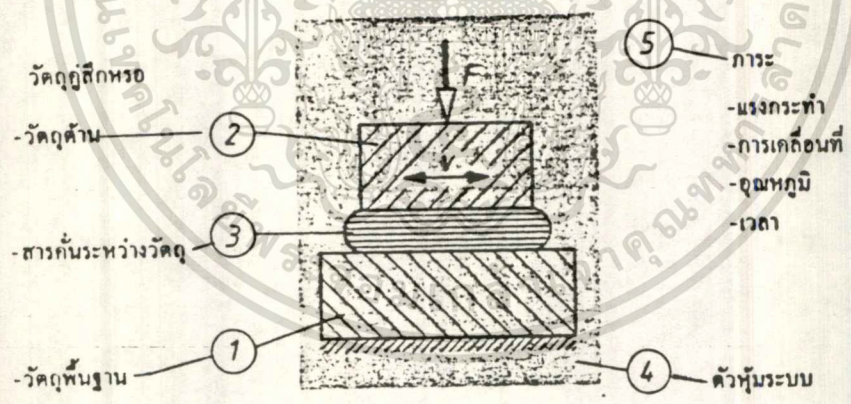

รูปที่ 1. ระบบความเสียดทานและองค์ประกอบสภาวะ

วัสดุพื้นฐาน (1).....รองเพลลา,รองนํ้า,สายพานลำเลียง,มีดกลึง
(เป็นวัสดุที่มีความสำคัญต่อการสึกหรอ)

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

วัตถุด้าน (2).....แกนเพลา,ตัวเลื่อนในร่อง,หิน
 สาระค้นระหว่างวัตถุ (3).....ลดการสึกหรอ : วัสดุหล่อลื่น
 เพิ่มการสึกหรอ : การสึกกร่อน

องค์ประกอบทั้งสามนี้มีสาร

หุ้มอยู่ล้อมรอบ ที่สามารถทำ

ปฏิกิริยากับองค์ประกอบนี้ได้โดย.....ตามปกติอากาศจะมีธาตุและสารประกอบ

จะเรียกว่าเป็น O₂, CO₂, SO₂ หรือ H₂O (ความชื้น)

ตัวหุ้มระบบ (4) รวมทั้งฝุ่นละอองรวมอยู่ด้วย

แต่ทว่าระบบและองค์ประกอบที่กล่าว

มานี้ จะต้องรับภาระในลักษณะแตก

ต่างกันไปเรียกว่า

ภาระหรือแรงกระทำ (5).....มีขนาด,ทิศทางและมีช่วงเวลากระทำแตกต่างกัน

เกิดจากแรงปกติ F_N

ความเร็วเฉลี่ย v.....การเคลื่อนที่สามารถที่จะเลื่อน กลิ้ง กระแทกหรือ

ลักษณะการไหล(เฉพาะสารของไหล สารประเภทก๊าซ)

อุณหภูมิ.....จะให้ผลต่อความเหนียวหนืดของสารหล่อลื่นและเชื้อ

อำนวยการให้เกิดปฏิกิริยาระหว่างคู่วัสดุสึกหรอและตัว
กลางที่หุ้มระบบ

จุดประสงค์ของไตรโบโลยี(Tribology)ก็คือการนำระบบไตรโบโลยีที่มีอยู่และระบบไตรโบโลยีใหม่มา
ประยุกต์ในความหมายดังต่อไปนี้

- ลดความเสียหาย
- การลดการสึกหรอ
- การลดความสิ้นเปลืองของสารหล่อลื่น
- นำชิ้นส่วนที่สึกหรอมาออกแบบสร้างใหม่


ต่อไปนี้เป็นตารางแสดงกระบวนการสึกหรอทางเทคนิคหลาย ๆ ด้านให้ทราบพอสังเขป

ตารางที่ 1. ตัวอย่างระบบโครโบโลยีทางเทคนิค

ฟังก์ชัน	ตัวอย่าง	องค์ประกอบระบบโครโบโลยี			
		วัตถุพื้นฐาน 1	วัตถุด้าน 2	สารกั้นระหว่างวัตถุ 3	ตัวหุ้มระบบ-4
การเคลื่อนที่	ระบบรองเพลลา	รองเพลลา	แกนเพลลา	สารหล่อลื่น	ลม
การถ่ายเทกำลังงาน	ระบบเกียร์	เฟืองขับ	เฟืองตาม	น้ำมันเกียร์	อากาศ
การขึ้นรูปโลหะ	แม่พิมพ์ทุบกระแทก	แม่พิมพ์	ชิ้นงาน	ผิวออกไซด์	อากาศ
การควบคุมการไหลของก๊าซ	ลิ้นไอเสียเครื่องยนต์	ตัวเรียวโค้งของลิ้น	บาลัน	ผิวออกไซด์	ก๊าซไอเสีย

ความเสียดทานและการสึกหรอ

การเสียดทานที่เกิดขึ้นกับอุปกรณ์หรือเครื่องจักรกลเป็นความต้านทานทางกลอย่างหนึ่งแรงเสียดทานสามารถแบ่งประเภทเป็นความเสียดทานเคลื่อนที่และความเสียดทานสถิตย์ดังแผนภูมิรูปที่ 2.

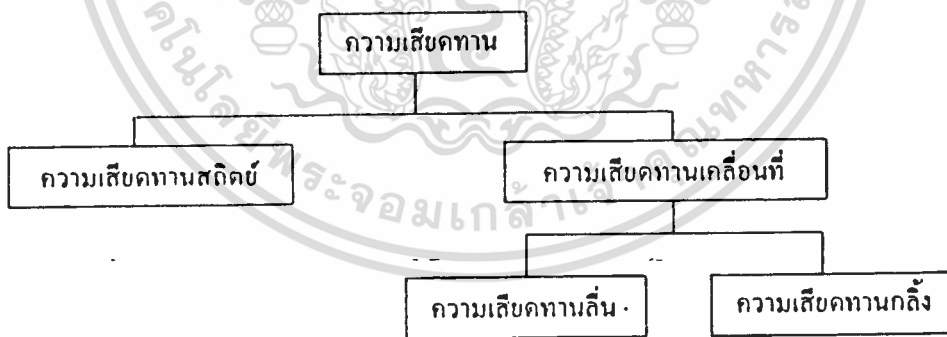


รูปที่ 2. แผนภูมิประเภทของความเสียดทาน

ก.ความเสียดทานเคลื่อนที่(Dynamic Friction) เป็นความเสียดทานจากการเคลื่อนที่ของวัตถุ แรงบนผิววัตถุอื่น

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้


ข. ความเสียดทานสถิตย์(Static Friction) เป็นความเสียดทานที่เกิดจากการเคลื่อนวัตถุจากสภาวะนิ่งให้เคลื่อนที่ด้านทานมิวรองรับ

ค. ความเสียดทานลื่น(Sliding Friction) เป็นความเสียดทานเคลื่อนที่ระหว่างวัตถุที่ลื่น เช่น ร่องเพลาแบบธรรมดา(Plain Bearing), ร่องนำ, ลูกสูบในระบบอกสูบ, เบรก ดังรูปที่ 3.

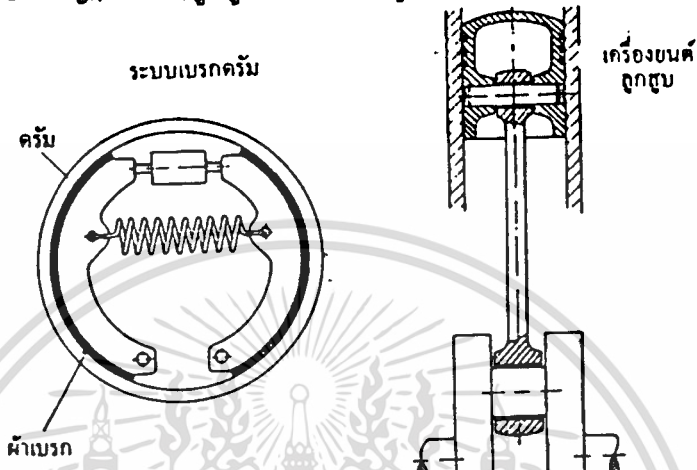

รูปที่ 3. ความเสียดทานลื่น


ง. ความเสียดทานกลิ้งยืดหยุ่น(Elastic Rolling Friction) เป็นความเสียดทานเคลื่อนที่ชนิดหนึ่ง ที่วัตถุกลิ้งเข้าด้วยกัน โดยการสัมผัสกันนั้นเป็นลักษณะรูปร่างจุดหรือเป็นแนว(แบบจุดสัมผัส คือ ลูกทรงกลม แบบเป็นเส้นสัมผัสคือ ลูกกลิ้งทรงกระบอก) ในการรับภาระจนลูกกลิ้งทรงกระบอกเปลี่ยนรูปแบบยืดหยุ่น ณ จุดสัมผัสจะทำให้เกิดผิวเป็นแนวพื้นที่ ที่มีผลทำให้เกิดความเสียดทานขึ้น (ดูรูปที่ 4.)

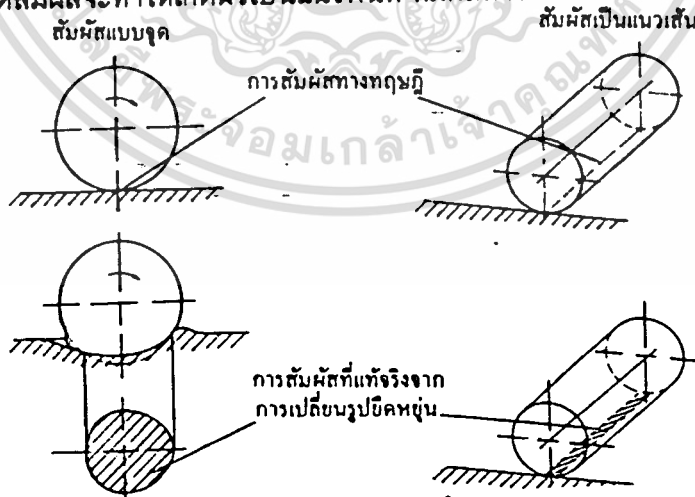

รูปที่ 4. ความเสียดทานกลิ้งยืดหยุ่น

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

จ.ความเสียดทานกลิ้งลื่น(Rolling friction with Kinematic Sliding) เป็นกรณีพิเศษของความเสียดทานกลิ้งยึดหยุ่น โดยเกิดความเสียดทานลื่นขึ้นด้วยในเวลาเดียวกันเช่น แบบริงลูกปืน,การรับหมุนของเฟืองต่อเฟือง

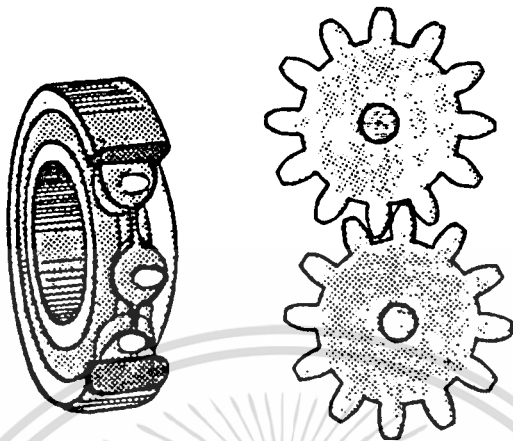

รูปที่ 5. ความเสียดทานกลิ้งลื่น

ความเสียดทานการสึกหรอ

ในโซนความเสียดทานที่ไม่มีวัสดุหลุดลื่นจะเกิดการรบกวนของร่องผิวความหยาบทั้งสองไม่มากก็น้อยขึ้นอยู่กับว่าผิวสัมผัสทั้งสองหยาบหรือละเอียดเพียงใด)

ในการให้ผิวสัมผัสสวนทางกัน จะทำให้เกิดความเสียดทานที่เกิดจากสาเหตุต่อไปนี้

- การเปลี่ยนรูปีคดยุ่น
- การเปลี่ยนรูปครากตัว
- การเฉือนของปลายผิวความหยาบ
- ทำให้เกิดการละลายติดกันลักษณะจุลภาค


1.การสึกหรอ เป็นการหลุดร่อน(ทำลาย)ของวัสดุที่ไม่เพียงปรมาณตรงบริเวณที่เสียดทานกัน

- ก่อนนำมาหมุนโรงงาน (กลิ้งละเอียด)
- หลังจาก 8 ชั่วโมง
- หลังจาก 16 ชั่วโมง
- หลังจาก 24 ชั่วโมง
- หลังจาก 32 ชั่วโมง

รูปที่ 6. การสึกหรอในขณะทำงาน

การสึกหรอจากการทำงาน เป็นการหลุดร่อนของผิววัสดุที่ไม่พึงปรารถนาตรงบริเวณที่เสียดสีกัน เช่น ลูกสูบในกระบอกสูบ, ระบบเพลาและรองเพลา(ดังรูปที่ 3)

2.สภาวะความเสียดทาน ในปัจจุบันนี้มีวัสดุหล่อลื่นที่สามารถสร้างสภาวะความเสียดทานต่าง ๆ ในบริเวณที่มีการเสียดทานได้ดังรูปที่ 7

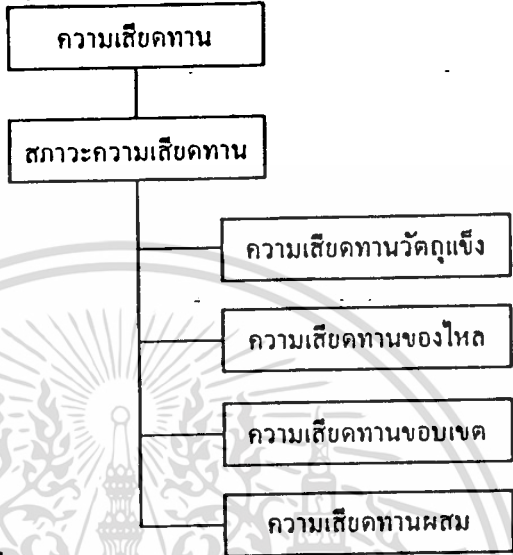


รูปที่ 7. สภาวะความเสียดทาน

(ก) ความเสียดทานวัตถุแข็ง(Solid Friction) หรือความเสียดทานแห้ง เป็นความเสียดทานระหว่างวัตถุแข็งทั้งสอง โดยที่ไม่มีวัสดุหล่อลื่นระหว่างผิวทั้งสอง เช่น เบรก, คลัตช์ วัสดุทั้งสองจะสัมผัสกัน ซึ่งหากเป็นโลหะชนิดเดียวกันแล้วก็สามารถทำให้ปลายผิวความหยาบละลายติดกันลักษณะจุลภาคได้ ดังรูปที่ 8 (โดยก่อนการละลายติดกันนั้นจะเกิดแรงแอคฮีชันขึ้นขึ้นก่อน)และเมื่อเคลื่อนที่ต่อไปก็จะเกิดการฉีกหลุดออกไปดังรูปที่ 8 (ก) ซึ่งจัดเป็นปฏิกิริยาไตรโบทางเคมีประเภทหนึ่ง




รูปที่ 8. ความเสียดทานวัตถุแข็ง

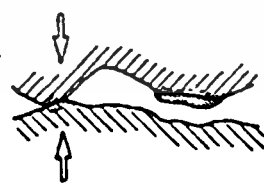


รูปที่ 8. (ก) การเสียดทานจนเกิดแรงแอคฮีชันแล้วละลายติดหักออกไป

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

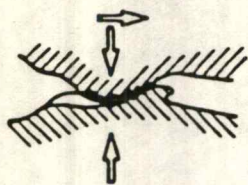

รูปที่ 8. (ข) การเสียดทานแอบร่า
ชันเกิดการปาดผิวจุลภาค

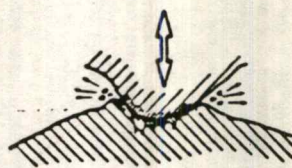


รูปที่ 8. (ค) การเสียดทานล้าตัว
(รอยร้าว, เวลาและล้าตัวจนหัก)

(ข) การเสียดทานแบบแอบร่าชัน(Abrasion) เป็นการเสียดทานแห้ง จนเกิดการปาดผิวจุลภาค ดังรูปที่ 8 (ข) จัดเป็นปฏิกิริยาไดรโบททางเคมีเช่นกัน

(ค) การเสียดทานแบบล้าตัว(Fatigue) เป็นการเสียดทานแห้ง โดยอาศัยการสะสมของพลังงานจากการเสียดทานระหว่างชั้นผิวจุลภาคพร้อมกับอาศัยเวลาและความถี่จนแตกหักบนผิวจุลภาคดังรูปที่(ค)จัดเป็นปฏิกิริยาไดรโบททางเคมีเช่นกัน


(ง) ความเสียดทานของไหล(Fluid Friction) เป็นความเสียดทานที่ผิวสองของวัตถุแข็งมีชั้นฟิล์มสารหล่อลื่นเคลือบปกปิดไว้อยู่มากซึ่งจะทำให้วัตถุทั้งสองไม่มีโอกาสสัมผัสกัน ดูรูปที่ 9

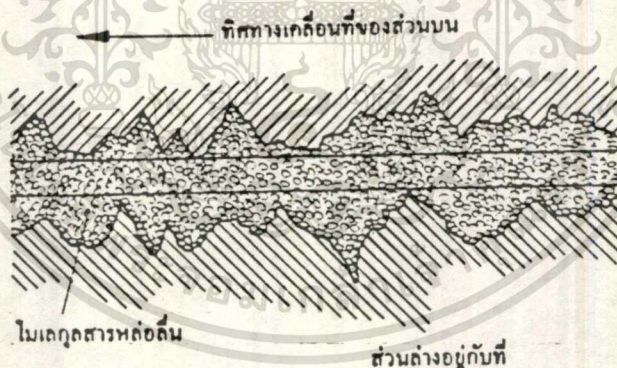


รูปที่ 9. ความเสียดทานของไหล

(จ) ความเสียดทานขอบเขต(Boundary Friction) เป็นความเสียดทานของผิวทั้งสองของวัตถุ มีสารหล่อลื่นเคลือบติดเพียงเบาบาง ในขณะที่ทำงานปลายผิวหยาบจะไม่ละลายติดกันดังรูปที่ 10


(จ) ความเสียดทานผสม(Mixed Friction) เป็นสภาวะความเสียดทานที่มีความเสียดทานขอบเขตและความเสียดทานของไหลเกิดขึ้นในเวลาเดียวกัน ซึ่งจะทำให้ตำแหน่งผิวบางส่วนขาดฟิล์มหล่อลื่น ดังรูปที่ 11

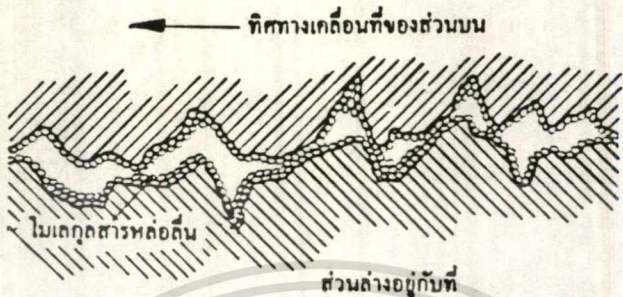

รูปที่ 10 ความเสียดทานขอบเขต

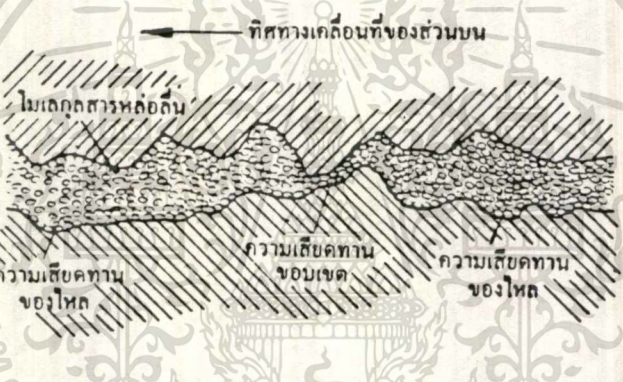


รูปที่ 11 ความเสียดทานผสม

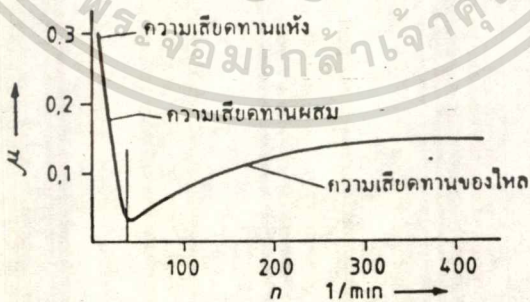

รูปที่ 12 ความสัมพันธ์ของส.ป.ส. ความเสียดทานแบบต่างๆต่อความเร็วรอบ(หมุน)

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

น้ำมันหล่อลื่น(Oil Lubricants)

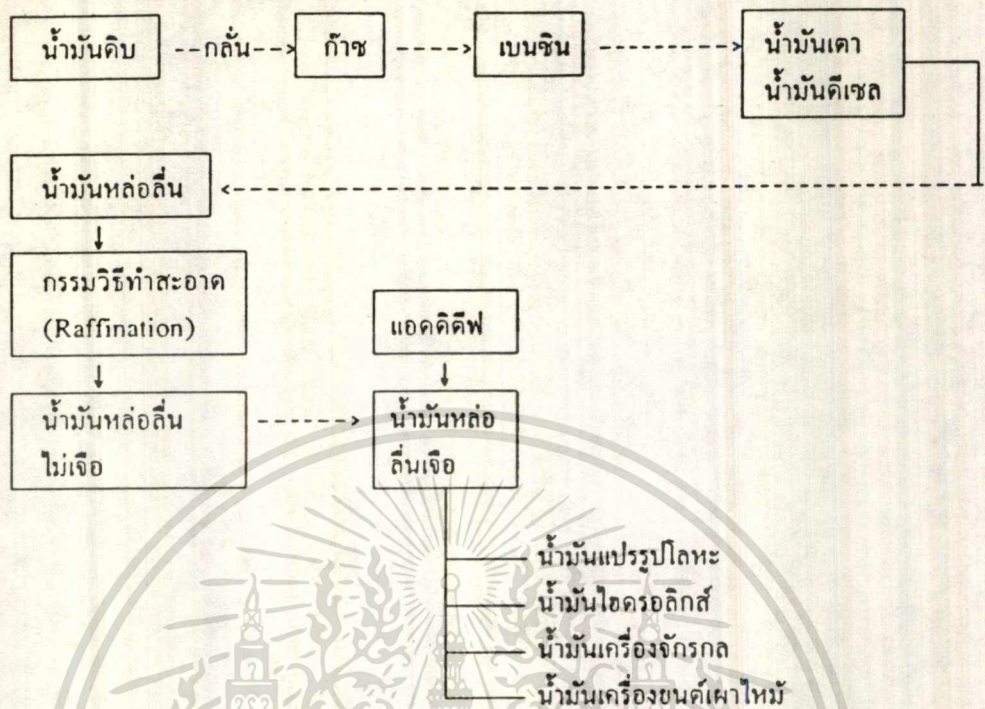

รูปที่ 13 แผนภูมิที่มาของน้ำมันหล่อลื่น


เพื่อให้้ำมันมีความเหมาะสมในการใช้งานได้ดี จะมีการเจือสารแอดดิทีฟประมาณ 10 ถึง 40% ของน้ำมันหล่อลื่นพื้นฐาน(น้ำมันหล่อลื่นไม่เจือ)

คุณสมบัติของแอดดิทีฟที่สำคัญก็คือ :

- แอดดิทีฟชนิดต้านการเกิดออกซิเดชันที่เพิ่มเข้ามาเพื่อมิให้น้ำมันเสื่อมคุณภาพ
- แอดดิทีฟชนิดป้องกันการกัดกร่อน
- แอดดิทีฟความดันสูงจะป้องกันการสึกหรอจากความเสียดทานผสมและการกัดโลหะ
- แอดดิทีฟชนิดป้องกันการเกิดฟอง
- แอดดิทีฟชนิดช่วยให้น้ำมันจับเกาะผิวโลหะให้ดีขึ้น เช่น ผิวงอเลื่อน
- แอดดิทีฟชนิดที่รักษาความหนืดที่อุณหภูมิทำงานไว้ได้

1.ความหนืด(viscosity)

คุณสมบัติที่สำคัญของน้ำมันหล่อลื่นก็คือ ความหนืด ที่เป็นตัวบ่งชี้ความสามารถในการรับภาระของน้ำมันหล่อลื่น

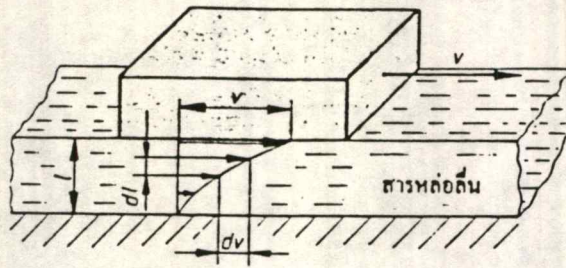

รูปที่ 14. ความเร็วที่กระจายในวัสดุหล่อลื่น

ในการเคลื่อนที่ของชิ้นงานบนผิวงานอื่นที่มีน้ำมันหล่อลื่นกันไว้จะต้องใช้แรงให้ด้านอนุ้ำมันหล่อลื่น (ภายใน) ดังรูปที่ 14 แรงต้านที่เกิดขึ้นภายในน้ำมันเหล่านี้เป็นแรงเสียดทานอันหนึ่งเรียกว่า "ความเสียดทานภายใน" แรงเสียดทานภายในจะสัมพันธ์กันกับความเร็วที่ชั้นโค้ง dv / dl และขนาดพื้นที่ผิวที่สัมผัส

ความหนืดของน้ำมันหล่อลื่นจะสัมพันธ์กันกับอุณหภูมิเช่นกัน เป็นขนาดวัดความเสียดทานภายในของของไหลโดยแยกการวัดความหนืดออกดังนี้คือ

(ก) ความหนืดพลวัต (Dynamic Viscosity) η หน่วยวัด cP

1 cP (centi Pascal) = 0.001 Pa.s

(ข) ความหนืดคิเนมาติก (Kinematic Viscosity) หน่วยวัด cSt

1 cSt = 1 mm²/s และ 1 St = 100 cSt

หมายเหตุ : ความหนืดคิเนมาติกของน้ำ = 1.0038 mm²/s

ความหนืดพลวัตของน้ำ = 1.002 mPa.s วัดที่อุณหภูมิ 20 C

น้ำมันหล่อลื่นในงานอุตสาหกรรม จะแบ่งเป็น 18 เกรด ตามมาตรฐาน ISO ที่แบ่งเกรด ความหนืด (Viscosity Grade) เขียนเป็นสัญลักษณ์ย่อว่า "ISO-VG" โดยจะมีตัวเลขความหนืดต่อท้าย (ค่าตัวเลขนี้คือค่าความหนืดคิเนมาติก วัดที่ 40C)

จาระบี(Grease)


โครงสร้างและชนิดของจาระบีหล่อลื่นมีข้อดีเมื่อเปรียบเทียบกับน้ำมันหล่อลื่นดังนี้

ก. จาระบีไม่ไหลไม่หยดจึงมีปัญหาเกี่ยวกับการรั่วน้อย (เช่น สเปนเดิลแนวตั้ง)

ข. จาระบีจะป้องกันสิ่งสกปรกมิให้เข้าไปในตำแหน่งรองเพลาจาระบีหล่อลื่นจะประกอบไปด้วย

- น้ำมันแร่หรือน้ำมันสังเคราะห์

- สารทำให้ข้น(Thickener)ส่วนมากได้จากสมุนไพรประมาณ 70 ถึง 95% ที่กระจายกันอย่างละเอียดที่สุดเป็นรูปโครงสร้างจุลภาคดังรูปที่ 15 ประเภทของสมุนไพรแบ่งเป็นจาระบีที่สำคัญ 3 ชนิดคือ

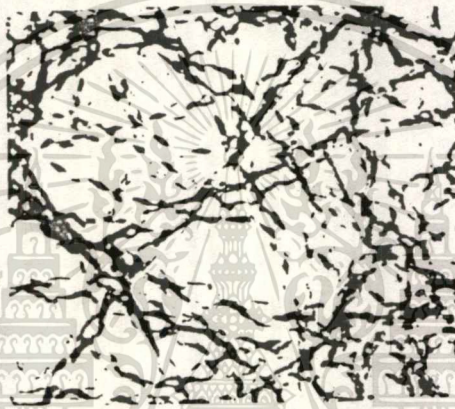

รูปที่ 15. สมุนไพรรวมตัวกันเป็นโครงสร้าง

จาระบีที่มีสมุนไพรเป็นพื้นฐานจะอนุญาตให้จาระบีสมุนไพรเคลือบคาร์บอนและจาระบีสมุนไพร ลิเทียมผสมเข้าด้วยกันได้แต่ห้ามนำจาระบีสมุนไพรเคลือบคาร์บอนเข้ากับจาระบีอื่นเป็นอันขาด

ด้วยเหตุผลนี้จึงควรใช้จาระบีตามที่ผู้ผลิตเครื่องจักรกำหนดให้ใช้เท่านั้น ส่วนสารแอดดิทีฟที่ใช้ผสมในจาระบีได้แก่

จาระบีสมุนไพรลิเทียมจะใช้สำหรับผสมใส่จาระบีโซเดียมเพื่อให้ทนต่อน้ำได้


จาระบีสมุนไพรแก้วใช้ผสมเพื่อเพิ่มความเค้นอัดของฟิล์มจาระบีและเป็นแอดดิทีฟเหมือนกับน้ำมันหล่อลื่น

1. ความชื้นและเกรดและเกรดความชื้นของจาระบี(Penetration, NLGI-Grade)

สัญลักษณ์ย่อ NLGI ย่อมาจากชื่อ สถาบันจาระบีหล่อลื่นแห่งชาติสหรัฐอเมริกาตามชื่อภาษาอังกฤษ : National Lubricating Grease Institute (USA) การกำหนดความชื้นที่หมายถึงความเค้น, การ


แปรรูปของจาระบีจะถูกกำหนดขึ้น

ความชัน(Penetration) หมายถึง การวัดด้วยการใช้กรวยมาตรฐานปล่อยให้อัดเข้าไปในจาระบี ดังรูปที่ 16 โดยกำหนดให้ค่าความลึกที่อัดเข้าไปมีหน่วยแบ่งเป็น 1/10 mm

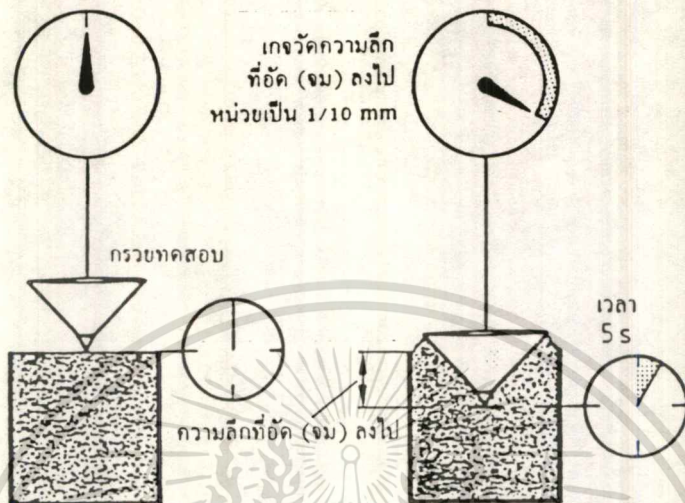



รูปที่ 16. การทดสอบหาความชันด้วยพินิโตรมิเตอร์(Penetrometer)

เมื่อนำจาระบีไปทดสอบดังรูปที่ 17 จะได้ค่าวอล์กพินิเตรชันที่นำมากำหนดเป็นเกรดความชัน ของจาระบี (NLGI-Grade) ดังตารางที่ 2

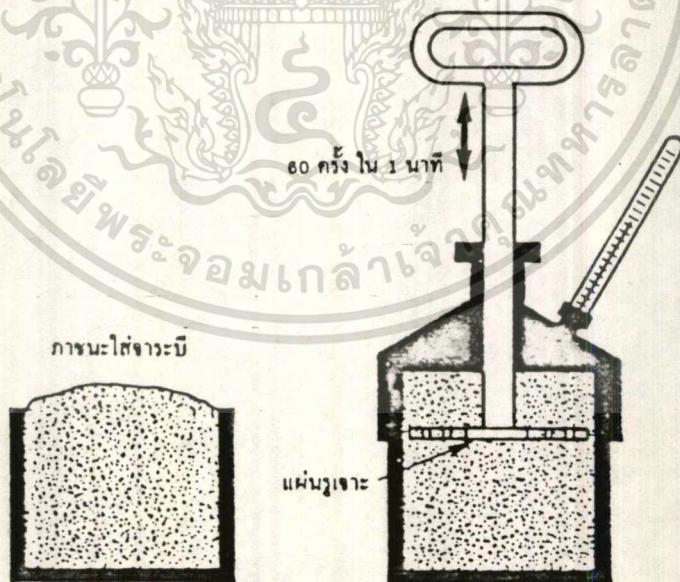

รูปที่ 17. การทดสอบหาวอล์กพินิเตรชัน(Walk Penetration Test)

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

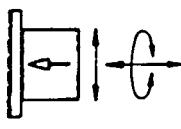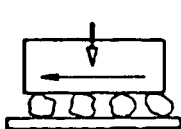วัตถุประสงค์สึกหรอ	ประเภทการสึกหรอ	ภาวะ	ตัวอย่าง	ผลที่ปรากฏจากความเสียหายของการสึกหรอ
	สึกหรอสัมผัสเสียด		บ่ารับการขีดแบบ ชั้นขีดหรือแบบขีด ด้วยหลักการหด- ตัวเกิดหลวมคลอน	เกิดสนิมงานสวม, ผิวหยาบ, เกิดรอยกัด, เกิดรอยออกไซด์นูน
มีผลลักษณะเล็กคั่นอยู่ระหว่างวัตถุแข็ง(การขัดสี)	การสึกหรอผลึกสั้น		ฝุ่นในร่องเพลลา แบบธรรมดา : โซ่ลำเลียง	รอยขีดข่วน, ผิวหยาบ, เกิดการฝังแน่นของ อนุภาคแข็ง
	การสึกหรอผลึก- กลิ้ง		ยานยนต์วิ่งบนราง : ผิวสัมผัส	รอยกัดกร่อน, เกิดการฝังแน่น ของอนุภาคแข็ง
วัตถุแข็งกับ วัสดุ	การสึกหรอสิ้น	วัตถุด้าน-----> ตัวตัดคั้นของ เกิดเป็นร่อง รดคักคั้น การเกิดร่อง-----> การอัดรีด จากอนุภาคเล็ก วัสดุเซรามิก		ผิวหยาบราบ, ภาวเวชัน (Cavitation)

สำหรับชนิดของการสึกหรออื่น ๆ จะใช้คำจำกัดความอื่น ๆ ต่อไปอีก

ก.อีโรชัน(Erosion) คือในเรื่องการกัดกร่อนหัวข้อ

ข.คาวิเทชัน(Cavitation) คือในเรื่องการกัดกร่อนหัวข้อ

ค.เทอร์มอลอีโรชัน(Thermal Erosion) คือการสึกหรอที่เกิดจากก๊าซร้อนหรือก๊าซที่ไหลด้วยความเร็วสูงมาก ๆ จนทำให้เกิดความร้อนจากแรงเสียดทาน

1.การสึกหรอจากอนุภาค เป็นการสึกหรอจากอนุภาคของแข็งในก๊าซเฉื่อย โดยเกิดเป็นลักษณะที่กระทบกับผิวงานดังนี้คือ

- การสึกหรอจากอนุภาคแข็งกระทำเป็นมุม 0
- การสึกหรอจากอนุภาคแข็งกระทำเป็นมุม 90
- การสึกหรอจากอนุภาคแข็งกระทำเป็นมุมเอียง

การสึกหรอแบบไฮโดรแอบราซีฟ(Hydroabrasive Wearing) เกิดจากการที่ของไหลและอนุภาคของแข็งระล้างผิวงาน ซึ่งมีผลให้เกิดการสึกหรอในลักษณะอื่น ๆ อีกในเวลาเดียวกันและในบางครั้งก็เกิดการกัดกร่อนเข้าสมทบอีก

ตารางที่ 2. การแบ่งการเกรดความข้นของจารบีตาม DIN ISO 2137 (12.81)




เกรด NLGI	วอลุ่มพีเน็ตเรชันเป็น 1/10 mm	
000	445 ถึง 475	จารบีไหล
00	400 ถึง 430	
0	355 ถึง 385	
1	310 ถึง 340	จารบีอ่อน
2	265 ถึง 295	
3	220 ถึง 250	
4	175 ถึง 205	จารบีแข็งกว่า
5	130 ถึง 160	
6	85 ถึง 115	

ความสึกหรอ (Wearing)


ประเภทของการสึกหรอ

สำหรับขบวนการสึกหรอและปรากฏการณ์ที่มองไม่เห็นได้จากความเสียหายก็คือพลังงานที่นำเข้าสู่ระบบ หมายความว่า ช่วงเวลาของแรงและการเคลื่อนที่จะถูกกำหนดเป็นเกณฑ์ ตาม DIN 5032 จะมีประเภทสึกหรอดังต่อไปนี้

ตารางที่ 3. ประเภทของการสึกหรอ

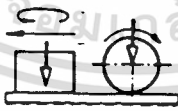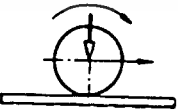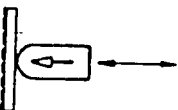วัตถุคู่สึกหรอ	ประเภทการสึกหรอ	ภาวะ	ตัวอย่าง	ผลที่ปรากฏจากความเสียหายของการสึกหรอ
วัตถุแข็งที่มีและไม่มีการหล่อลื่น	สึกหรอแบบลื่น (Sliding)		ร่องเพลลาแบบ - ธรรมดา ร่องรางเลื่อน	เป็นรอยกัด , ผิวหยาบ, รอย- ผิวมัน เป็นรอยคลื่น, ผิวหยาบ
	สึกหรอกลิ้งหยาบ		แบร์ริงลูกปืน , ผิวด้านข้างของ ฟันเฟือง	เกิดรอยกัดเป็นหลุมเล็กๆ (Pittings)
	สึกหรอกระแทก		ก้านกระทุ้งลิ้น และบ่ารับก้าน กระทุ้ง, เครื่อง มือบีบ	เกิดรอยกัดเป็นหลุมเล็กๆ , การหักกร่อน

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

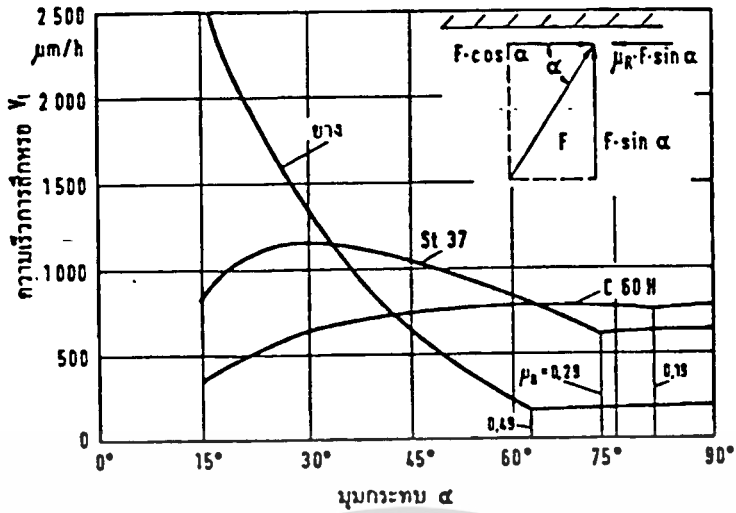

รูปที่ 18. แผนภาพแสดงผลจากการทดสอบการสึกหรอของวัสดุให้รับภาระด้วยทราย
ควอตซ์ขนาดเม็ดโต 0.2 ถึง 1.5 mm ใช้ความร่อนดันเป้า 1 bar

ตัวอย่างเช่น ใบพัดของเทอร์ไบน์แบบอิสระ, อุปกรณ์ในโรงไม่หินและกรวด

2. การวัดความสึกหรอ

จากพฤติกรรมการสึกหรอของระบบไทรโบยีสามารถที่จะทำการวัดค่าออกมาในลักษณะ :

- รูปร่างที่ปรากฏ
- ปริมาณการสึกหรอที่วัดได้

ขนาดการวัดความสึกหรอใช้แทนด้วยสัญลักษณ์ "W" ย่อมาจาก Wear


ตารางที่ 4. ขนาดของการวัดความสึกหรอ(ตาม DIN 5321)

	ขนาดความสึกหรอ W, การสึกหรอมีผลให้เปลี่ยนแปลงดังนี้			
ขนาดวัดความสึกหรอ----->	ความยาว	พื้นที่	ปริมาตร	มวล
ขนาดสัญลักษณ์อ้างอิง----->	W_l	W_u	W_v	W_m
หน่วย----->	m, mm	m^2, mm^2	m^3, mm^3	kg, g
ความเร็วการสึกหรอ เวลา t ในชั่วโมง (h)	$W_{l/t}$	$W_{u/t}$	$W_{v/t}$	$W_{m/t}$
พฤติกรรมการสึกหรอ ระยะทาง s เป็น m , km	$W_{l/s}$	$W_{u/s}$	$W_{v/s}$	$W_{m/s}$
ปริมาณที่ไหลผ่าน (ปริมาณภาระ) จำนวน z ใน m^3 , kg ชิ้น	$W_{l/z}$	$W_{u/z}$	$W_{v/z}$	$W_{m/z}$

จากตารางที่ 4. จะพบว่าสามารถวัดความสึกหรอได้ถึง 12 วิธีการ ซึ่งสามารถทำการวัดจากขณะทำงานหรือวัดด้วยการจำลอง(Models)ก็ได้เช่นกัน

3. การป้องกันการสึกหรอ(Wearing Protection)

เนื่องจากมีภาวะไตรโบโลยีกระทำต่อผิวงาน จึงควรมีการเคลือบผิวบางที่สามารถทนต่อการสึกหรอได้ดีด้วยชั้นผิววัสดุรองโลหะ, โลหะเจือ, วัสดุแข็ง บางที่จะใช้วัสดุหล่อขึ้นแข็งเคลือบบนผิวงาน เช่น การควบอัดรีด, การหล่อแบบร่วม (C0mposite Casting), การชุบโครเมียมแข็ง, การอะโนไดซิงแข็ง, การเชื่อมพอกผิว ส่วนการทำให้ผิวแข็งทนการสึกหรอได้ดีก็ได้แก่

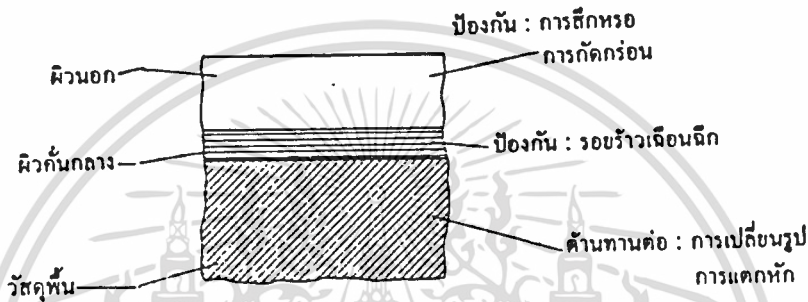

รูปที่ 19. การเคลือบผิวป้องกันการสึกหรอ

กรรมวิธีการทำให้แข็งด้วยวิธีต่าง ๆ . โดยยึดหลักเกณฑ์ดังนี้คือ

ชั้นผิววัสดุที่ยังมีความแข็งมากก็ต้องมีชั้นผิวที่บางมากขึ้นบริเวณที่ต้องรับภาระแรงอัดตามผิวก็จะต้องมีวัสดุพื้นที่ทนแรงอัดได้ดีขึ้น

ตารางที่ 5. สรุปลักษณะสมบัติของผิวงานที่เคลือบด้วยความร้อนเคมีป้องกันการกัดกร่อน

กรรมวิธีทางความร้อนเคมี	ธาตุที่แทรกซึม	มักนิยมที่ใช้	อุณหภูมิที่ใช้ °C	ภาค (phase) ของผิวเคลือบ	ความแข็งชั้นผิวเคลือบ HV 0,2	ความหนาของ μm
อาบคาร์บอนและชุบแข็ง	C	ก๊าซ, พลาสมา, (Plaste), ผง, อ่างเกลือ	800...1050	มาร์เทนไซต์	700...1000	-
คาร์บอนไนไตรดิงและชุบแข็ง	C, N	ก๊าซ, พลาสมา, ผง, อ่างเกลือ	600...930	Fe ₃ (C, N) มาร์เทนไซต์	700...1000	≤ 15
ไนไตรดิง	N(C, O)	ก๊าซ, พลาสมา, ผง, อ่างเกลือ	400...600	Fe-ไนไตรด์	450...1200	≤ 20

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับ... ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า... ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้


กรรมวิธีทาง ความร้อนเคมี	ธาตุที่แทรก ซึม	มัชนิมที่ใช้	อุณหภูมิที่ใช้ 'C'	ภาค (phase) ของผิวเคลือบ	ความแข็งชั้นผิว เคลือบ HV 0,2	ความหนาของ μm
ซัลโฟนิคไน- ไตรดิง (Sulphonic nitriding)	N, S (C, O)	อ่างเกลือ	≤ 600	Fe S	350...400	≤ 20
บอไรดิง (Boriding)	B	ก๊าซ, พลาสมา ผง, อ่างเกลือ	800...1000	Fe_3B FeB	1400...2200	10...800
วานาเดียม ทรีตเมนต์ (Vanadium Treatment)	V	ผง, อ่างเกลือ	1000...1100	VC VC_2	2500 1800	≤ 20
โครโมซิง อ่างเกลือ	Cr	ก๊าซ, ผง, การไบค์ผสม	900...1200	Cr-Fe	1400...2000	≤ 50
อะลูมิเนียมซิง อ่างเกลือ Phase	Al	ก๊าซ, ผง,	≤ 1200	Intermetal- lic Fe-Al Phase	200...1200	≤ 1000
ซิลิกอนไนซิง	Si	ผง	930...1200	Intermetal- lic Fe-Si Phase		≤ 250

วิธีการเคลือบผิวทางเคมีให้แข็งในสมัยใหม่คือ

กรรมวิธีซีวีดี (CVD) และกรรมวิธี (PVD) เป็นวิธีการที่ทำให้เฟสของก๊าซหรือเฟสของไอมาทำปฏิกิริยาบนผิวโลหะที่เป็นที่รู้จักในงานอิเล็กทรอนิกส์และงานเกี่ยวกับแสงมาเป็นเวลานานแล้วจึงได้นำมาใช้ในการเคลือบผิวป้องกันการสึกหรอ โดยจะนิยมเคลือบผิวทางเคมีเป็นไตรดาเนียมไนไตรด์หรือไตรดาเนียมคาร์ไบด์บนเครื่องมือตัดปาดผิวของโลหะแข็ง

(ก) กรรมวิธีซีวีดี (CVD = Chemical Vapor Deposition) จะเกิดปฏิกิริยาทางเคมีแยกตัวเป็นก๊าซด้วยวิธีการควบคุมอุณหภูมิ/ความดัน เพื่อให้ก๊สที่เกิดขึ้นมาทำปฏิกิริยาแยกตัวอีกครั้งหนึ่งในห้องรีแอกเตอร์ (Reactor Chamber) แล้วทำปฏิกิริยาเคลือบซึมบนผิวชิ้นงาน เช่น Tic แยกตัวออกจาก TiCl_4 และ CH_4 $\text{TiCl}_4 + \text{CH}_4 \rightarrow \text{Tic} + \text{HCl}$ ที่ 900 C ถึง 1000 C และที่ 10 ทอร์ (Torr) โดยมีไฮโดรเจนเหลืออยู่

ด้วยกรรมวิธีซีวีดีนี้สามารถทำให้คาร์ไบด์, ไนไตรด์, บอไรด์ และออกไซด์แยกตัวมาเคลือบผิวชิ้นงานได้เช่นกัน ในทางเทคนิคจะมีการนำไฮดาเนียมไนไตรด์, ไฮดาเนียมคาร์ไบด์และอลูมิเนียมออกไซด์เคลือบผิวงานหนาไม่เกิน 10 m ได้และบ่อยครั้งที่เคลือบเป็นหลายชั้นสลับกันดังรูปที่ 24 นอกจากการเคลือบด้วยวิธีซีวีดีบนผิวมีดตัดแล้ว ยังนิยมให้เคลือบบนผิวเครื่องมือขึ้นรูป, อุปกรณ์วัดต่างๆ และ แปรงลูกปืนให้ทนการสึกหรอได้มากยิ่งขึ้น

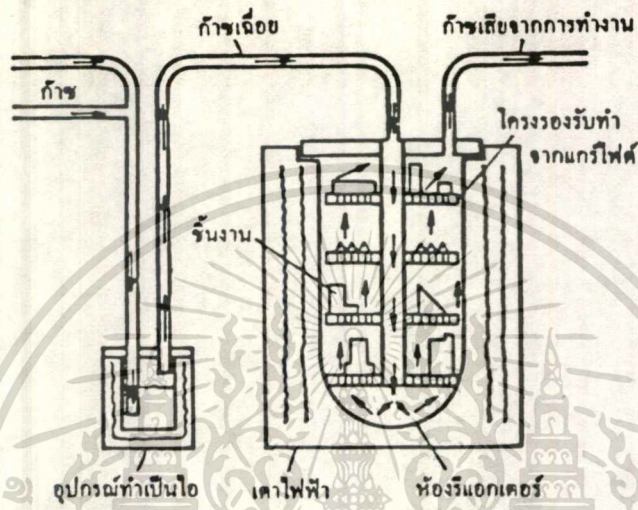


รูปที่ 20. แสดงระบบการทำงานของชุดอุปกรณ์เคลือบผิวแบบวิธีซีวีดี(CVD)




รูปที่ 21. ไฮดาเนียมคาร์ไบด์เคลือบด้วยวิธีซีวีดีบนโลหะแข็ง

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

(ข)กรรมวิธีพีวีดี(PVD = Physical Vapor Deposition) เป็นวิธีการแยกตัวทางฟิสิกส์จากเฟสของไอ(ดังรูปที่ 22) โดยกระทำด้วยวิธีการทำเป็นไอในสุญญากาศ,วิธีการอะตอมไมเซชัน(Atomization),และการประกบด้วยไอออน(Ion Clading) จะมีการนำโลหะที่จะให้ทำปฏิกิริยาแยกตัว(สภาพแข็ง)และชิ้นงานเข้าไปอยู่ในเตาพร้อมกัน เมื่อมีการทำให้โลหะกลายเป็นไอหรือการทำอะตอมไมเซชันแล้วอะตอมโลหะที่อยู่ในสุญญากาศจะแยกตัวมาเคลือบบนผิวชิ้นงานที่อุณหภูมิต่ำกว่า 550c ส่วนการประกบด้วยไอออนนั้นจะทำให้ชิ้นงานเป็นแคโทด(Cathode)และวัสดุที่เคลือบเป็นอะโนด(Anode)นอกจากนี้ยังจะให้ก๊าซปฏิกิริยา(Reaction Gas)เหมือนกับกรรมวิธีซีวีดีเข้าไปแยกตัวในเตา เพื่อมาเคลือบผิวชิ้นงานได้เพิ่มเติม วัสดุที่ใช้เคลือบจะใช้ไตตาเนียมไนไตรด์เป็นส่วนใหญ่ ซึ่งจะทำให้ชั้นผิวเคลือบมีโครงสร้างเข้าใกล้โครงสร้างผลึกเข็ม(Columnar)ดังรูปที่ 23 และ 24

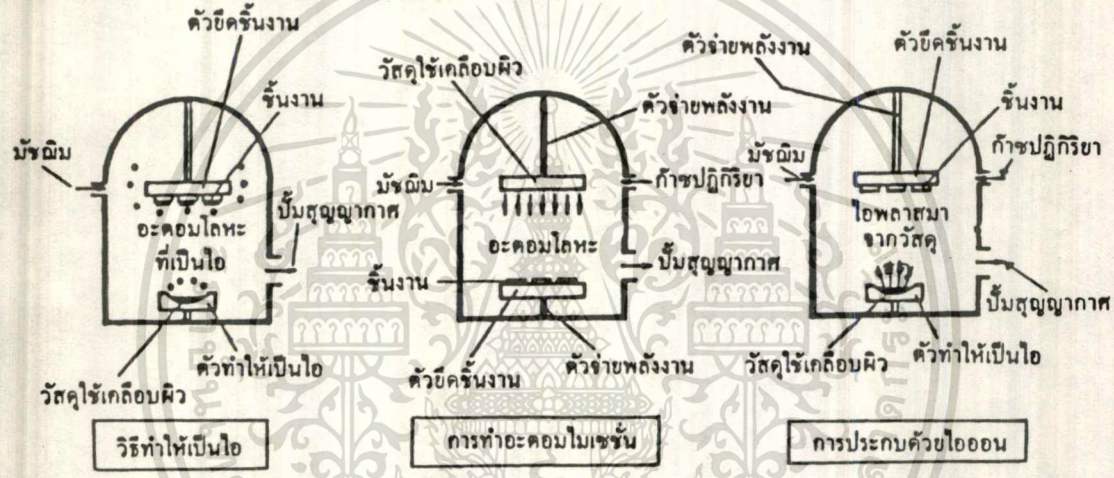


รูปที่ 22. กรรมวิธีพีวีดี(PVD) โครงสร้าง

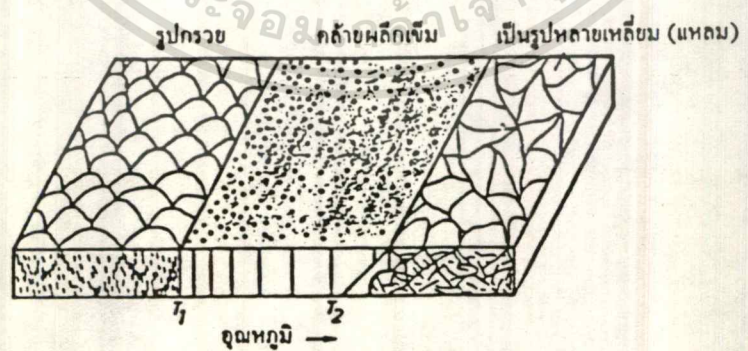

รูปที่ 23. โครงสร้างชั้นผิวพีวีดี(PVD)

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

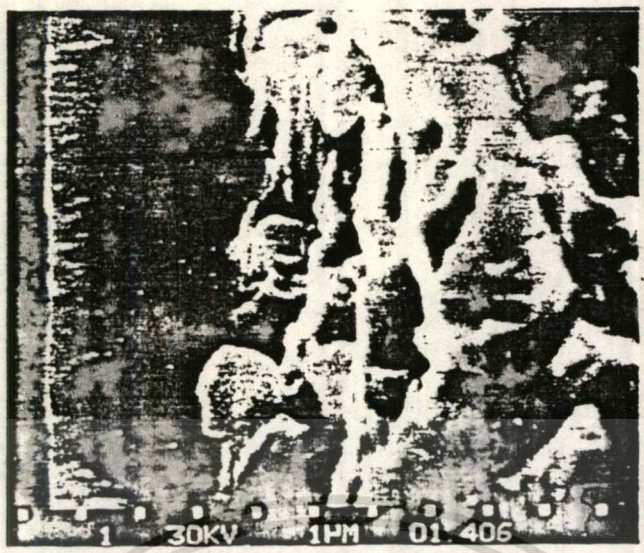

รูปที่ 24. โครงสร้างจุลภาคของโคตาเนียมไนไตรด์ที่เคลือบบนเหล็กกล้ารอบสูงด้วยกรรมวิธีพีวีดี(PVD)

ตัวอย่างเช่น ดอกสว่าน HSS จะพอกด้วยผิว TIN 2...10 m มีความแข็ง > 2000 HV ที่ทำให้ดอกสว่านที่มีอายุการใช้งานมากกว่า 3...4 เท่าของดอกสว่านที่ไม่ได้ผ่านกรรมวิธีนี้

กรรมวิธีซีวีดีและพีวีดี มีข้อดีตรงที่ว่า ในการเคลือบผิวนั้นไม่ต้องให้ความร้อนแก่ชิ้นงานทั้งหมด ชิ้นงานบางจะไม่เกิดการบิดงอ และทำให้ประหยัดพลังงาน กรรมวิธีทั้งสองนี้นำมาใช้ในกระบวนการผลิตและการซ่อมบำรุงการเชื่อมพอกผิว(Build Up Welding) กระทำโดยการนำโลหะเจือชนิดแข็งมาเชื่อมพอกด้วยก๊าซหรือไฟฟ้า ในการเชื่อมพอกหนานหลายชั้นจะให้ชั้นที่เชื่อมพอกตรง กลางเป็นโลหะชนิดเหนียว

ตารางที่ 6. ตัวอย่างงานเชื่อมพอกผิวชิ้นงาน

กลุ่มวัสดุ	ชนิดของงานที่เชื่อมพอก
เชื่อมพอกชั้นกลาง(พอกหลายชั้น)ใช้โลหะเจือต่ำ	เชื่อมพอกชั้นกลาง, ถ้อ
แมงกานีส-โครเมียม เจือในเหล็กออสเทนไนต์	บุชบัฟเฟอร์ (Bush Buffer), ฟันสับ (Crusher Jaw)
วัสดุโลหะเจือปานกลางที่แข็งด้วยกรรมวิธีทางความร้อน	สไปคี่โรลล์ (Spiked Roll)
โลหะเจือโครเมียม คาร์ไบด์	ฟันของรถขุดดิน, สกรูคอนเวเยอร์
โลหะนิกเกิล โครเมียม วุลแฟรม	กระสวยของแก้ว
โลหะโคบอลต์ โครเมียม วุลแฟรม	ตัวเลื่อน

บทที่ 3.

เครื่องทดสอบความสึกหรอ

วัตถุประสงค์

1. เพื่อทดสอบความสึกหรอของ roller ในลักษณะของการใช้งานต่างๆ ซึ่งในขณะการใช้งานที่มี load กระทำด้วยค่าต่างๆกัน

2. เพื่อทดสอบแรงเสียดทานของ roller ในขณะที่มีการใช้งานมี load กระทำด้วยค่าต่างๆกัน


หลักการทำงานของเครื่องทดสอบความสึกหรอ

เครื่องทดสอบความสึกหรอ จะประกอบด้วย roller 2 ตัว ซึ่ง roller จะถูกจับที่ความเร็วสัมพัทธ์ต่างกัน โดยอัตราส่วนเฟือง (gear ratio) ที่กำหนดเพลลาของ roller ตัวล่างจะเป็นแกนหมุนอยู่กับที่ (fixed axis) โดยจะถูกสวมใน (single-row bearing) ที่ อยู่ในตัวโครงของเครื่อง และถูกต่อเข้ากับ motor ซึ่งความเร็วจะถูกควบคุม โดย variable frequency inverter ทำให้สามารถควบคุมการหมุนด้วยความเร็วคงที่ได้ใน ทุกความเร็ว

เพลลาตัวบนถูกสวมใน single-row bearing ซึ่งจะสามารถใช้ได้ การที่เพลลาว่างไม่ตรงแนว หรือมี deflection เล็กน้อย หรือใช้ self-aligning bearing ในกรณีที่เกิด deflection มาก ปลายของเพลลาด้านที่มีเฟืองจะถูกหมุนอยู่กับที่ โดยจะถูกสวมใน bearing ที่อยู่ในตัวโครงของเครื่อง ส่วนปลายเพลลาด้านที่มี roller จะถูกสวมใน bearing ที่อยู่ในแผ่นเหล็กซึ่งสามารถเลื่อนขึ้นและลงในแนวตั้งตามตัวโครงได้อย่างอิสระ และที่ปลายนี้เองจะเจาะรูตามแนวเส้นผ่านศูนย์กลางเพลลาเพื่อใช้หาแรงเสียดทาน ...ทำการทดสอบโดยใส่ load ที่คงที่บนเพลลาตัวบน โดยการวางน้ำหนักบนที่แฉนวนน้ำหนักโดยอัตราส่วนคานเป็น 5:1 (อัตราส่วนระหว่างความยาวจากจุดหมุนถึงจุดที่แฉนวนน้ำหนัก ต่อ ความยาวจากจุดหมุนถึงจุดส่งแรงให้เพลลาตัวบน) หมุน roller แล้วทำการวัดความสึกหรอของ roller จะทำการวัดปริมาตรหรือน้ำหนักที่ลดลงของ roller เมื่อ หมุน roller ที่มี load กระทำด้วยค่าต่างๆกัน ด้วยเวลาการหมุนต่างๆกัน ในแบบของการใช้งานต่างๆกัน


ส่วนประกอบของเครื่องทดสอบความสึกหรอ

1. roller


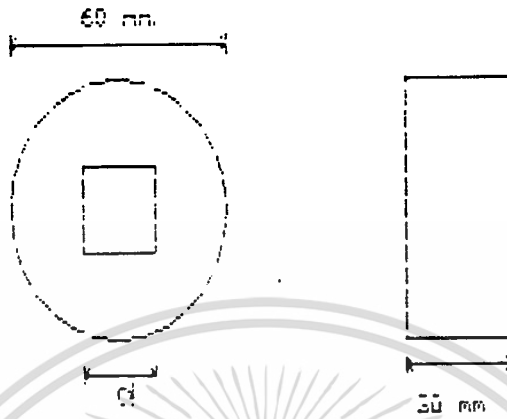


2. bearing ชนิด single row 4 ตัว (bore=17 mm.,o.d.=40 mm.,width=12 mm.)

3. ตัวโครง

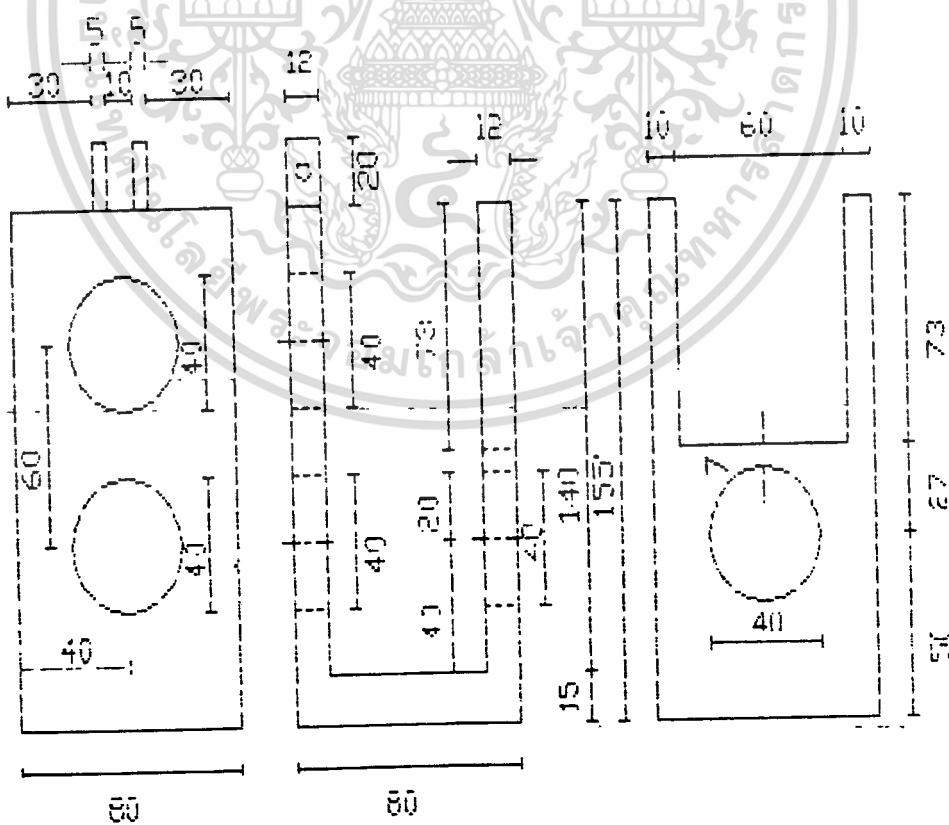


4. เกลา

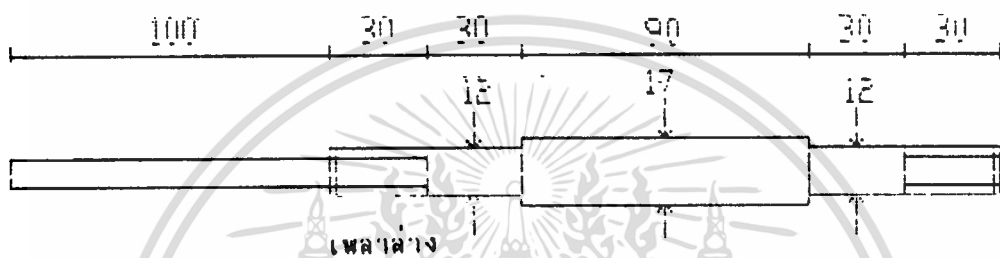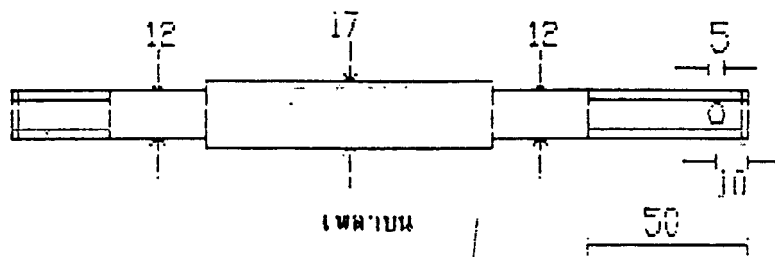

5. คานส่งแรง




6. เฟือง

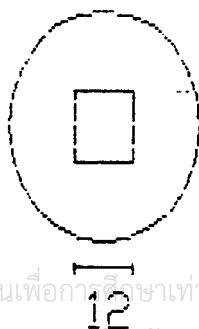



เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษานั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

7. แผ่นเลื่อน

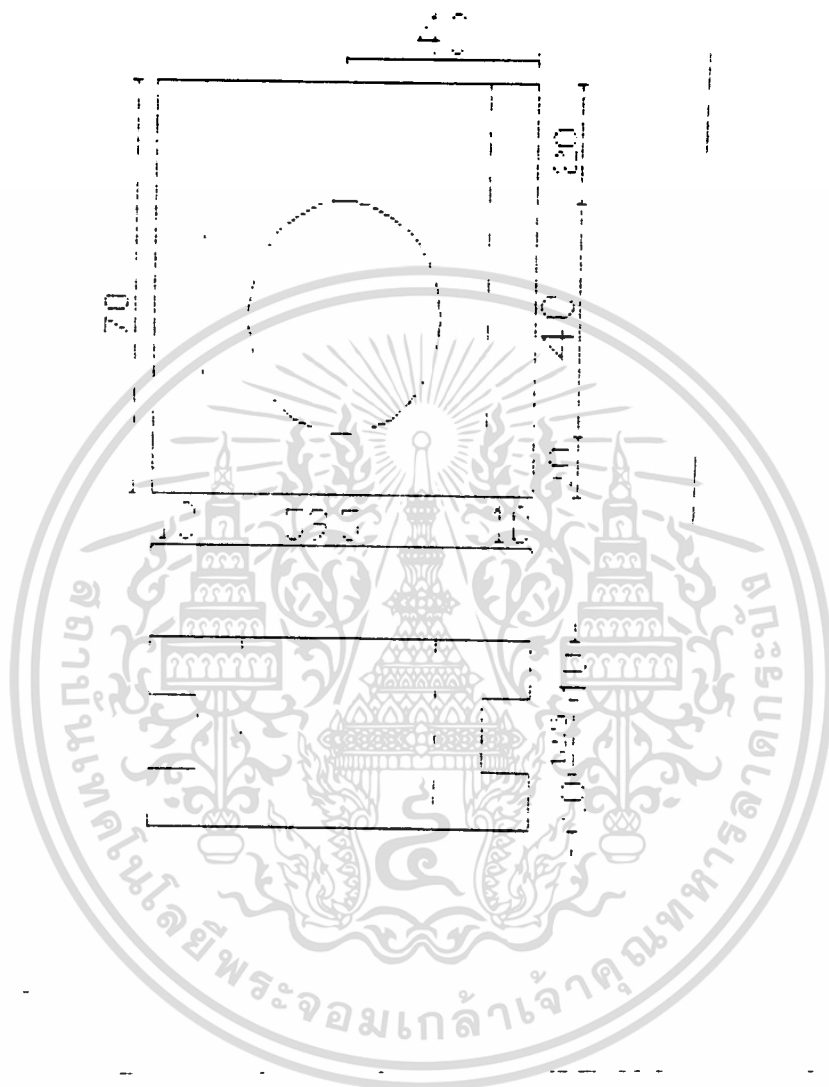

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพแสดงเครื่องทดสอบความสึกหรอ

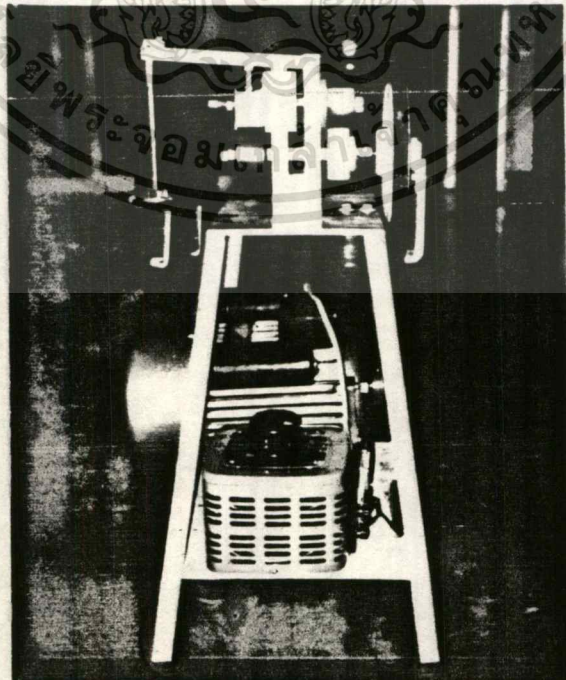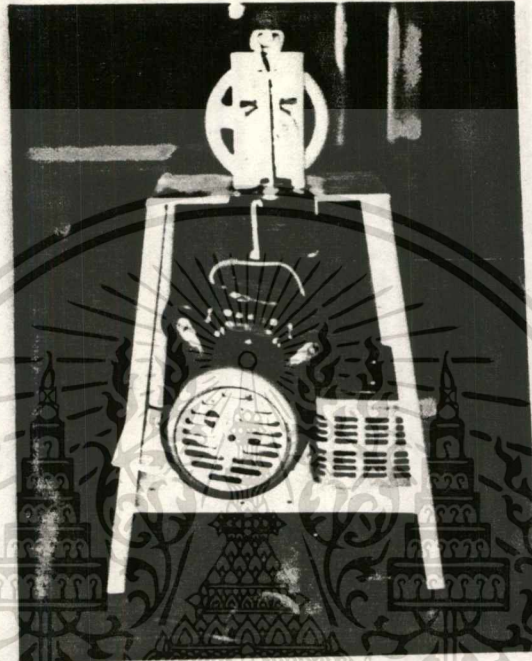

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

การทดสอบความสึกหรอ

อุปกรณ์การทดสอบ

1. มอเตอร์ที่ควบคุมความเร็วรอบได้
2. ตัวโครงเครื่องทดสอบ
3. เพลา บนและล่าง
4. แผ่นเลื่อน
5. คานส่งแรง
6. ที่แขวนน้ำหนัก
7. roller ที่ทำจากเหล็ก
8. แผ่นที่อยู่กับที่ ซึ่งทำจาก คาร์บอน แพลลอน เหล็ก
9. เครื่องชั่งวัดละเอียด

วิธีการทดสอบ

1. สวมแผ่นที่อยู่กับที่ (ทำจาก คาร์บอน แพลลอน และเหล็ก) และroller เข้ากับตัวเครื่องทดสอบ แล้วล็อกให้แน่น
2. แขวนน้ำหนักที่ค่าๆหนึ่ง (และค่อยๆเพิ่มขึ้นในแต่ละการทดสอบของการขบ roller กับแผ่นที่อยู่กับที่ชนิดนั้นๆ) บนคานน้ำหนัก ซึ่งตอนเริ่มต้นให้ใช้น้ำหนักน้อยๆก่อน
3. ตั้งความเร็วที่มอเตอร์ที่ค่าๆหนึ่ง (และค่อยๆเพิ่มขึ้นในแต่ละการทดสอบของการขบ roller กับแผ่นที่อยู่กับที่ชนิดนั้นๆ)
4. วัดน้ำหนักของ roller และแผ่นที่อยู่กับที่ที่หายไป แล้วจดบันทึกทุกๆช่วงเวลาการทดสอบ

ผลการทดสอบ

จากการทดสอบความสึกหรอ โดยใช้เครื่องทดสอบความสึกหรอและ roller กับชนิดของแผ่นคองที่ต่าง ๆ

ได้ผลการทดลองที่แสดงในตารางข้างหลัง

จากการสังเกตพบว่า

ในระหว่างการทดสอบแผ่นเทปลอนกับ roller เหล็ก

- 1 จะมีการหลุดของเศษเทปลอนออกมา มีลักษณะเป็นแผ่นๆ ออกมาตลอด และที่ roller เหล็กจะมีเศษเทปลอนติดอยู่ด้วย
- 2 มีเสียงที่เกิดจากการทดสอบแต่ไม่ดังมากเท่าในกรณีของแผ่นเหล็กกับ roller เหล็ก
- 3 เกิดความร้อนขึ้นแต่ไม่ร้อนเท่ากรณีของแผ่นเหล็กกับ roller เหล็ก

ในระหว่างการทดสอบแผ่นคาร์บอนกับ roller เหล็ก


- 1 มีผงคาร์บอนหลุดออกมา และติดที่ roller ด้วย
- 2 มีเสียงเบาที่สุดใน 3 ชนิด ของแผ่นที่อยู่กับที่
- 3 เกิดความร้อนขึ้นมากกว่าที่แผ่นเทปลอนแต่น้อยกว่าแผ่นเหล็ก

ในระหว่างการทดสอบแผ่นเหล็กกับ roller เหล็ก

- 1 มีซีเหล็กเกิดขึ้นที่ผิว roller เหล็ก และหลุดไปเป็นระยะๆ ทำให้ระหว่างการทดสอบ คานส่งแรงจะสั่น
- 2 เกิดเสียงดังที่สุดใน 3 ชนิด
- 3 เกิดความร้อนมากที่สุด ใน 3 ชนิด

ภาพแสดงแผ่นที่อยู่กับที่ชนิดต่างๆ หลังการทดสอบ


- คาร์บอน

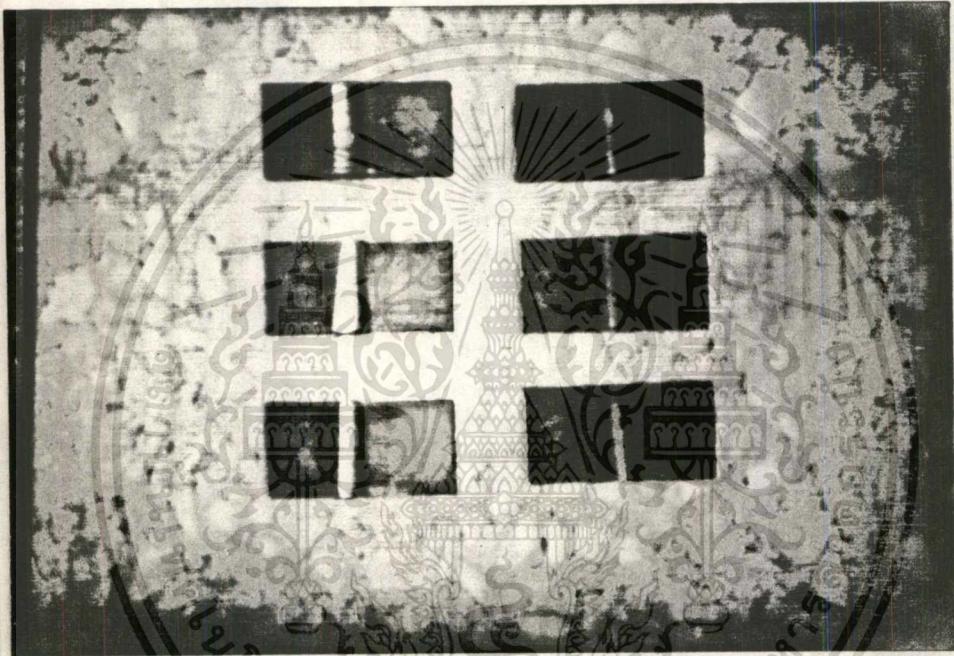

- | | |
|--------------------------------|-------------------------------|
| 1. load 15 kg. speed 1000 rpm. | 2. load 15 kg. speed 750 rpm. |
| 3. load 10 kg. speed 1000 rpm. | 4. load 10 kg. speed 750 rpm. |
| 5. load 5 kg. speed 1000 rpm. | 6. load 5 kg. speed 750 rpm. |

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้


- เทปลอน

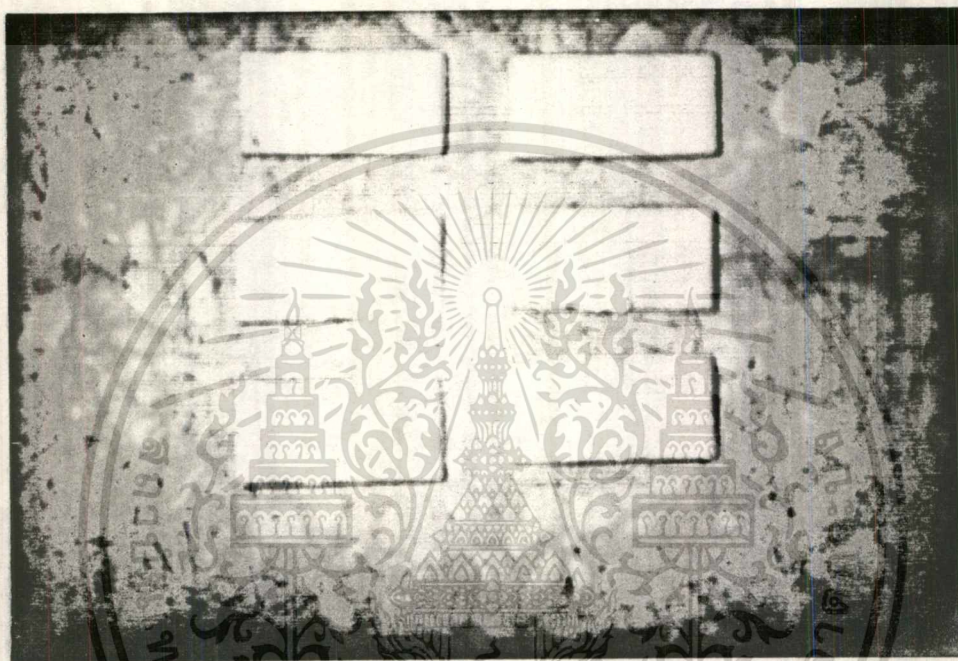

- | | |
|--------------------------------|-------------------------------|
| 1. load 15 kg. speed 1000 rpm. | 2. load 15 kg. speed 750 rpm. |
| 3. load 10 kg. speed 1000 rpm. | 4. load 10 kg. speed 750 rpm. |
| 5. load 5 kg. speed 1000 rpm. | 6. load 5 kg. speed 750 rpm. |

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

เหล็ก

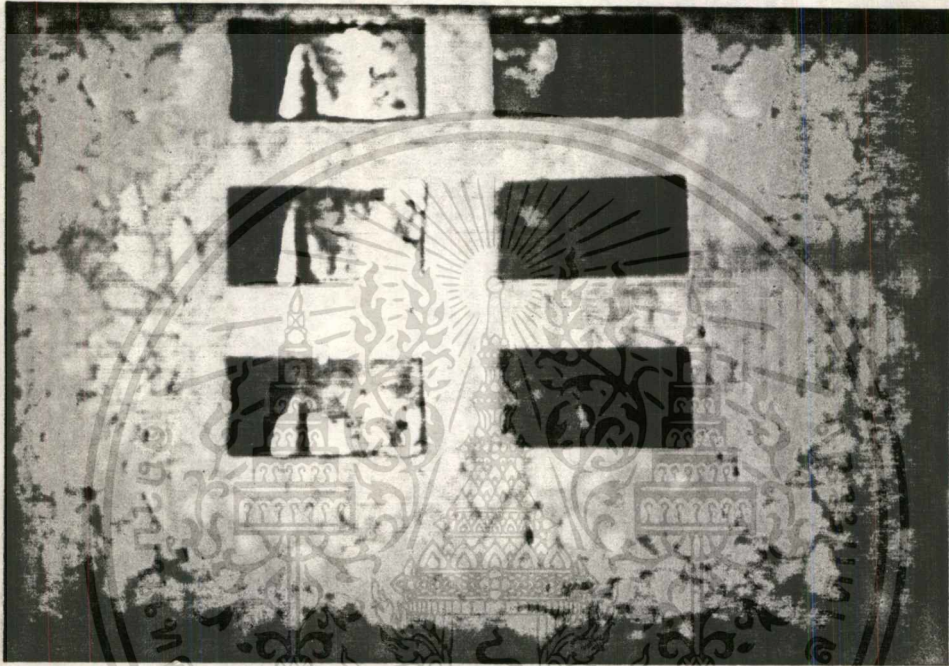

- | | |
|--------------------------------|-------------------------------|
| 1. load 15 kg. speed 1000 rpm. | 2. load 15 kg. speed 750 rpm. |
| 3. load 10 kg. speed 1000 rpm. | 4. load 10 kg. speed 750 rpm. |
| 5. load 5 kg. speed 1000 rpm. | 6. load 5 kg. speed 750 rpm. |

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ผลการทดสอบความสึกหรอระหว่าง roller กับแผ่นที่อยู่กับที่ ชนิดเทปลอน

load 5 kg.

speed . 750 rpm.

เวลา (min.)	น้ำหนักของแผ่นที่อยู่กับที่ (g.)
0	42.8847
10	42.4634
20	42.0927
30	41.7855
40	41.5010
50	41.2232
60	40.9622
70	40.7089
80	40.4600
90	40.2129

ผลการทดสอบความสึกหรอระหว่าง roller กับแผ่นที่อยู่กับที่ ชนิดเทปลอน

load 5 kg.

speed : 1000 rpm

เวลา (min)	น้ำหนักของแผ่นที่อยู่กับที่ (g.)
0	43.4173
10	42.9169
20	42.4952
30	42.1507
40	41.8320
50	41.5387
60	41.2479
70	40.9637
80	40.6874
90	40.4224

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น. ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ผลการทดสอบความสึกหรอระหว่าง roller กับแผ่นที่อยู่กับที่ ชนิดเทปลอน

- load 10 kg.

speed 750 rpm.

เวลา (min)	น้ำหนักของแผ่นที่อยู่กับที่ (g)
0	43.2330
10	42.5847
20	42.1515
30	41.7858
40	41.4717
50	41.1645
60	40.8754
70	40.5970
80	40.3207
90	40.0603

ผลการทดสอบความสึกหรอระหว่าง roller กับแผ่นที่อยู่กับที่ ชนิดเทปลอน

load : 10 kg.

speed : 1000 rpm.

เวลา (min.)	น้ำหนักของแผ่นที่อยู่กับที่ (g)
0	43.8131
10	43.0399
20	42.4797
30	42.0609
40	41.7390
50	41.4282
60	41.1205
70	40.8271
80	40.5387
90	40.2568

ผลการทดสอบความสึกหรอระหว่าง roller กับแผ่นที่อยู่กับที่ ชนิดเทปลอน

load : 15 kg.

speed : 750 rpm.

เวลา (min.)	น้ำหนักของแผ่นที่อยู่กับที่ (g.)
0	43.5274
10	42.7287
20	42.0844
30	41.6807
40	41.3519
50	41.0338
60	40.7216
70	40.4212
80	40.1309
90	39.8441

ผลการทดสอบความสึกหรอระหว่าง roller กับแผ่นที่อยู่กับที่ ชนิดเทปลอน

load : 15 kg.

speed : 1000 rpm.

เวลา (min.)	น้ำหนักของแผ่นที่อยู่กับที่ (g.)
0	43.2183
10	42.3280
20	41.5883
30	41.1070
40	40.7691
50	40.4419
60	40.1209
70	39.8020
80	39.4876
90	39.1847

ผลการทดสอบความสึกหรอระหว่าง roller กับแผ่นที่อยู่กับที่ ชนิดคาร์บอน

load 5 kg.

speed 750 rpm.

เวลา (min.)	น้ำหนักของแผ่นที่อยู่กับที่ (g)
0	34.9981
10	34.9563
20	34.9236
30	34.8985
40	34.8781
50	34.8620
60	34.8488
70	34.8380
80	34.8287
90	34.8206

ผลการทดสอบความสึกหรอระหว่าง roller กับแผ่นที่อยู่กับที่ ชนิดคาร์บอน

load 5 kg

speed 1000 rpm.

เวลา (min.)	น้ำหนักของแผ่นที่อยู่กับที่ (g)
0	34.7112
10	34.6635
20	34.6246
30	34.5927
40	34.5681
50	34.5490
60	34.5346
70	34.5227
80	34.5131
90	34.5040

ผลการทดสอบความสึกหรอระหว่าง roller กับแผ่นที่อยู่กับที่ ชนิดคาร์บอน

load . 10 kg

speed 750 rpm

เวลา (min)	น้ำหนักของแผ่นที่อยู่กับที่ (g.)
0	34.3871
10	34.3379
20	34.2995
30	34.2682
40	34.2427
50	34.2229
60	34.2082
70	34.1959
80	34.1857
90	34.1768

ผลการทดสอบความสึกหรอระหว่าง roller กับแผ่นที่อยู่กับที่ ชนิดคาร์บอน

load 10 kg.

speed 1000 rpm

เวลา (min.)	น้ำหนักของแผ่นที่อยู่กับที่ (g.)
0	34.7364
10	34.6821
20	34.6370
30	34.5992
40	34.5689
50	34.5458
60	34.5284
70	34.5136
80	34.5014
90	34.4917

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ผลการทดสอบความสึกหรอระหว่าง roller กับแผ่นที่อยู่กับที่ ชนิดคาร์บอน

load 15 kg.

speed 750 rpm.

เวลา (min.)	น้ำหนักของแผ่นที่อยู่กับที่ (g.)
0	34.8877
10	34.8289
20	34.7816
30	34.7428
40	34.7120
50	34.6878
60	34.6686
70	34.6529
80	34.6406
90	34.6305

ผลการทดสอบความสึกหรอระหว่าง roller กับแผ่นที่อยู่กับที่ ชนิดคาร์บอน

load : 15 kg.

speed 1000 rpm.

เวลา (min.)	น้ำหนักของแผ่นที่อยู่กับที่ (g.)
0	34.6637
10	34.5986
20	34.5449
30	34.5018
40	34.4643
50	34.4356
60	34.4113
70	34.3911
80	34.3743
90	34.3599

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น หากท่านใดต้องการนำเอกสารนี้ไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ผลการทดสอบความสึกหรอระหว่าง roller กับแผ่นที่อยู่กับที่ ชนิดเหล็ก

load . 5 kg

speed 750 rpm.

เวลา (min.)	น้ำหนักของแผ่นที่อยู่กับที่ (g.)
0	152.5454
10	152.4978
20	152.4535
30	152.4104
40	152.3677
50	152.3247
60	152.2826
70	152.2413
80	152.2009
90	152.1614

ผลการทดสอบความสึกหรอระหว่าง roller กับแผ่นที่อยู่กับที่ ชนิดเหล็ก

load : 5 kg.

speed : 1000 rpm.

เวลา (min.)	น้ำหนักของแผ่นที่อยู่กับที่ (g.)
0	153.6773
10	153.6207
20	153.5673
30	153.5165
40	153.4671
50	153.4190
60	153.3723
70	153.3270
80	153.2826
90	153.2396

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับภาควิชา 90 งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น 153.2396 ภายใต้นโยบายด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ผลการทดสอบความสึกหรอระหว่าง roller กับแผ่นที่อยู่กับที่ ชนิดเหล็ก

load : 10 kg

speed : 750 rpm.

เวลา (min.)	น้ำหนักของแผ่นที่อยู่กับที่ (g.)
0	150.7992
10	150.7403
20	150.6836
30	150.6288
40	150.5754
50	150.5236
60	150.4742
70	150.4262
80	150.3796
90	150.3345

ผลการทดสอบความสึกหรอระหว่าง roller กับแผ่นที่อยู่กับที่ ชนิดเหล็ก

load : 10 kg

speed : 1000 rpm.

เวลา (min)	น้ำหนักของแผ่นที่อยู่กับที่ (g.)
0	152.8847
10	152.8117
20	152.7403
30	152.6696
40	152.6004
50	152.5333
60	152.4681
70	152.4043
80	152.3432
90	152.2835

ผลการทดสอบความสึกหรอระหว่าง roller กับแผ่นที่อยู่กับที่ ชนิดเหล็ก

load 15 kg

speed 750 rpm.

เวลา (min.)	น้ำหนักของแผ่นที่อยู่กับที่ (g.)
0	151.1843
10	151.1119
20	151.0411
30	150.9695
40	150.9001
50	150.8319
60	150.7651
70	150.6998
80	150.6394
90	150.5782

ผลการทดสอบความสึกหรอระหว่าง roller กับแผ่นที่อยู่กับที่ ชนิดเหล็ก


load 15 kg

speed : 1000 rpm.


เวลา (min)	น้ำหนักของแผ่นที่อยู่กับที่ (g.)
0	152.3481
10	152.2502
20	152.1601
30	152.0727
40	151.9880
50	151.9048
60	151.8245
70	151.7457
80	151.6662
90	151.5912

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

แผ่นคาร์บอน load 15 kg. speed 1000 rpm.

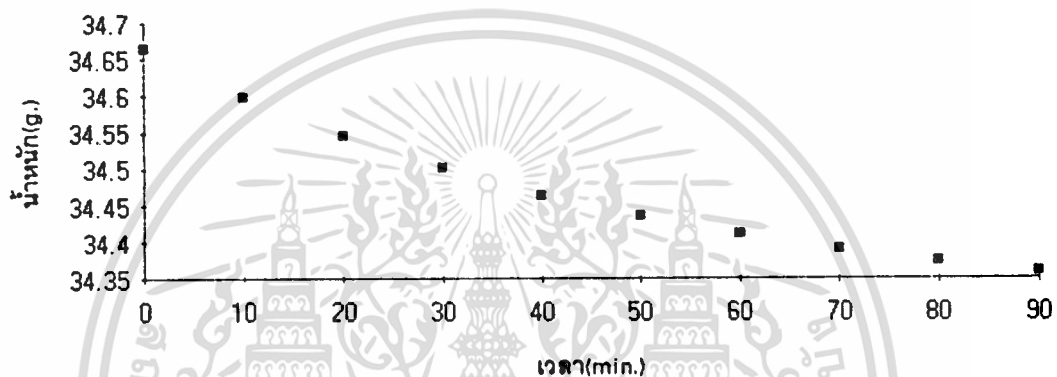


แผ่นคาร์บอน load 15 kg. speed 750 rpm.

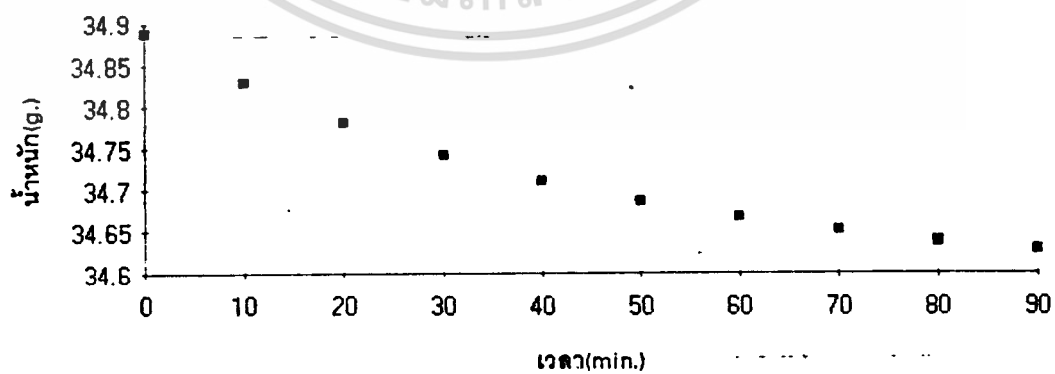


เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

แผ่นคาร์บอน load 10 kg. speed 1000 rpm.

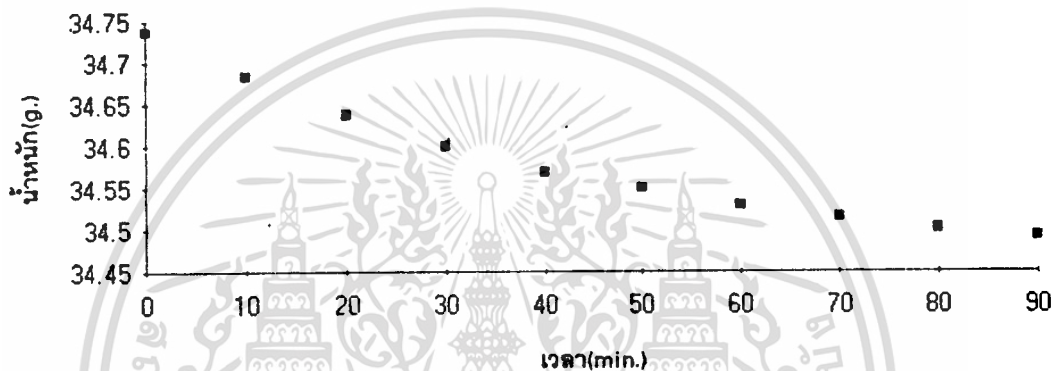


แผ่นคาร์บอน load 10 kg. speed 750 rpm.

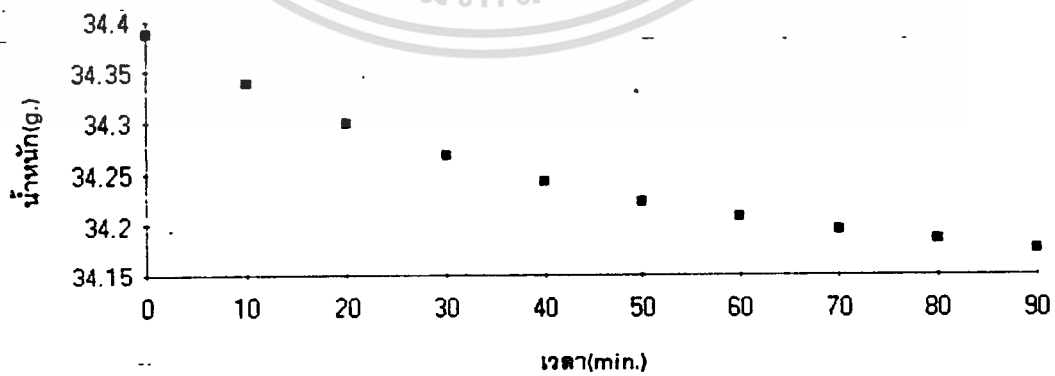


เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

แผ่นคาร์บอน load 5 kg. speed 1000 rpm.

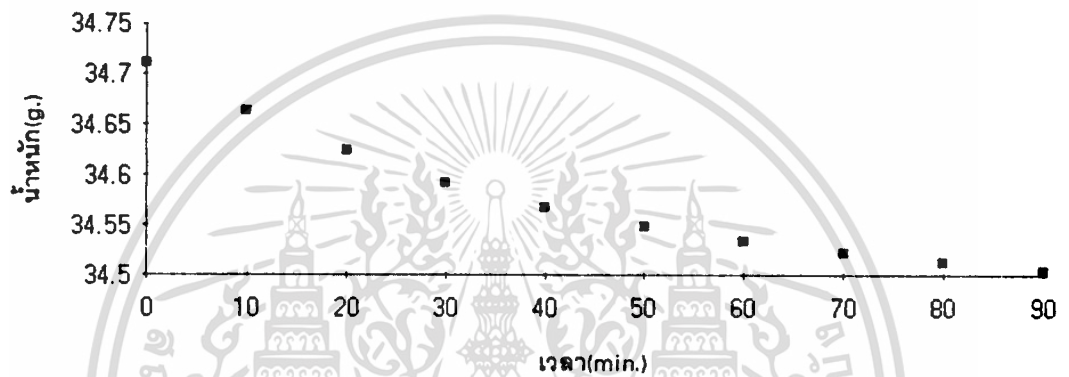


แผ่นคาร์บอน load 5 kg. speed 750 rpm.

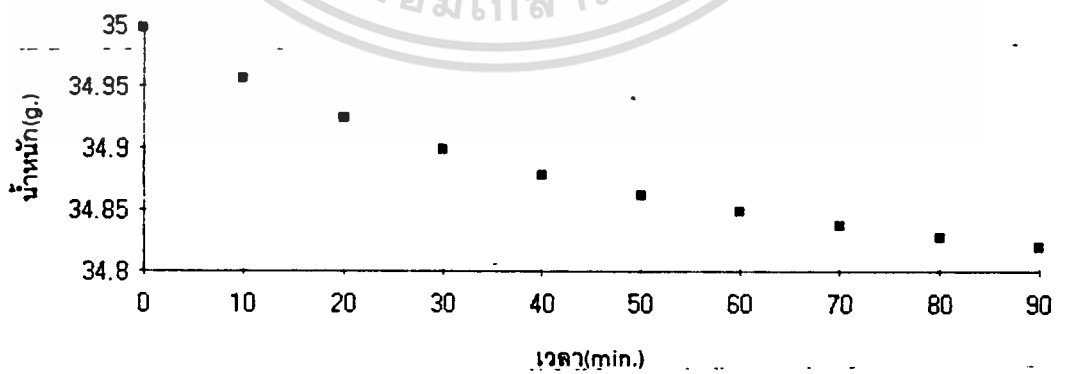


เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

แผ่นเทปลอน load 15 kg. speed 1000 rpm.

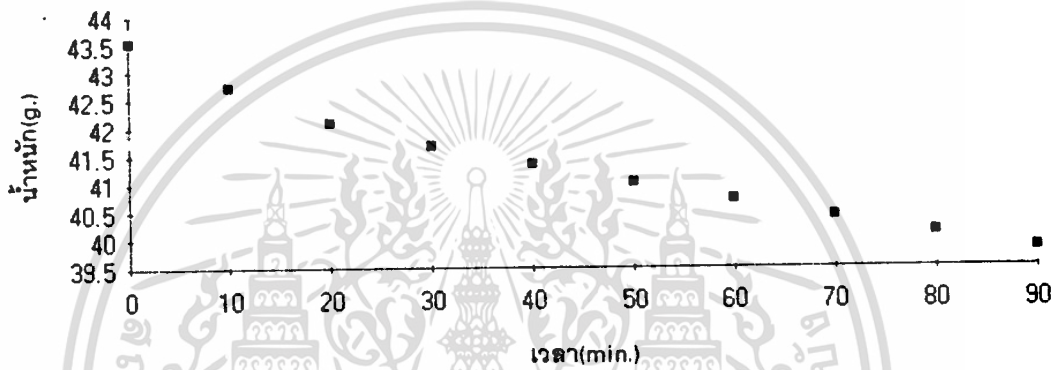


แผ่นเทปลอน load 15 kg. speed 750 rpm.

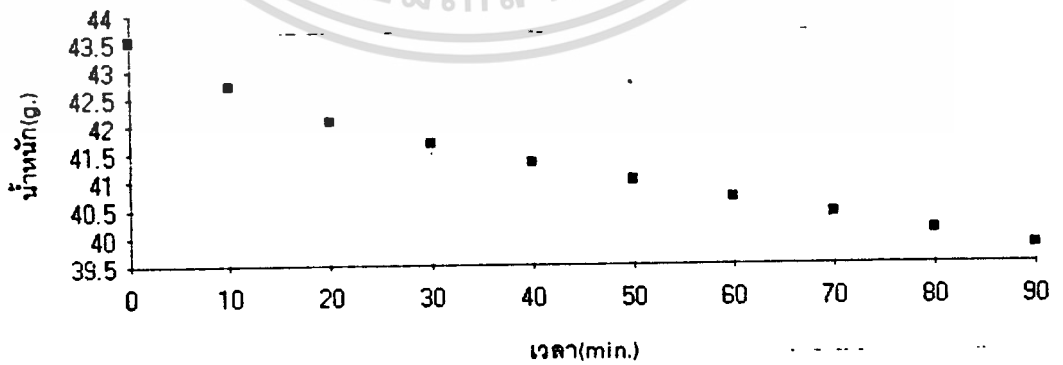


เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

แผ่นเทปลอน load 10 kg. speed 1000 rpm.

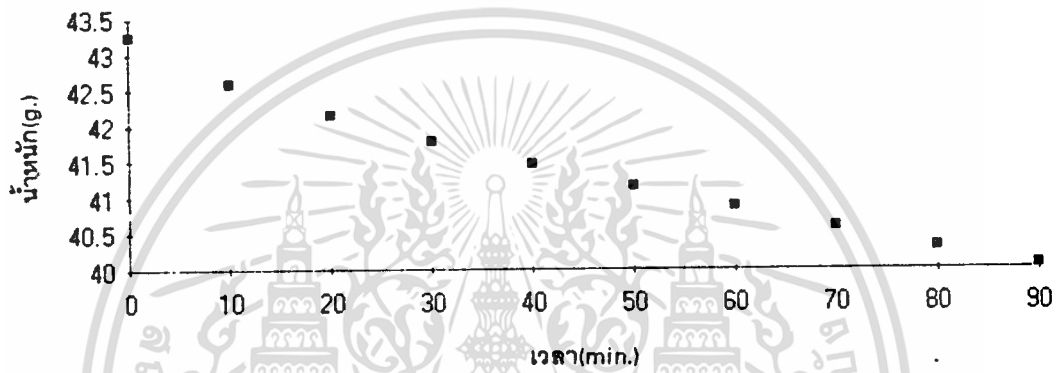


แผ่นเทปลอน load 10 kg. speed 750 rpm.

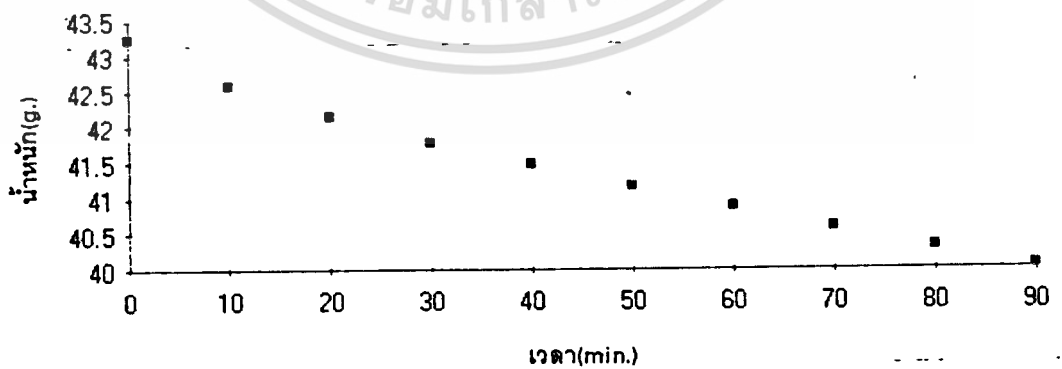


เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

แผ่นเทปลอน load 5 kg. speed 1000 rpm.

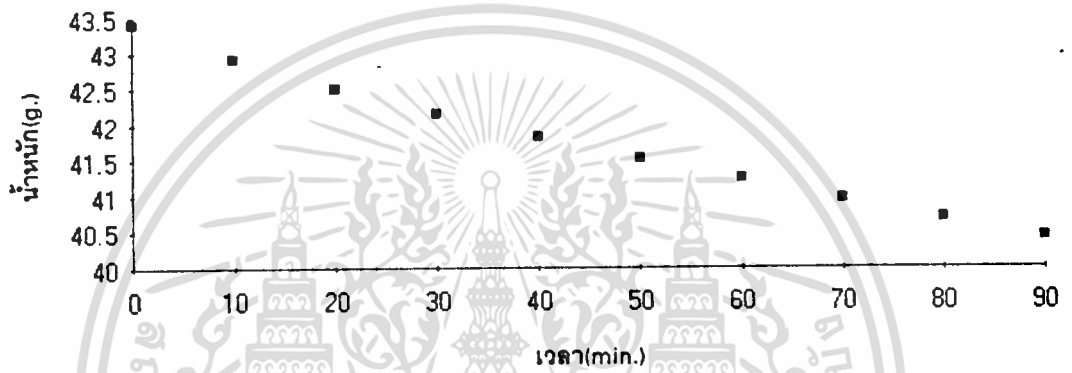


แผ่นเทปลอน load 5 kg. speed 750 rpm.

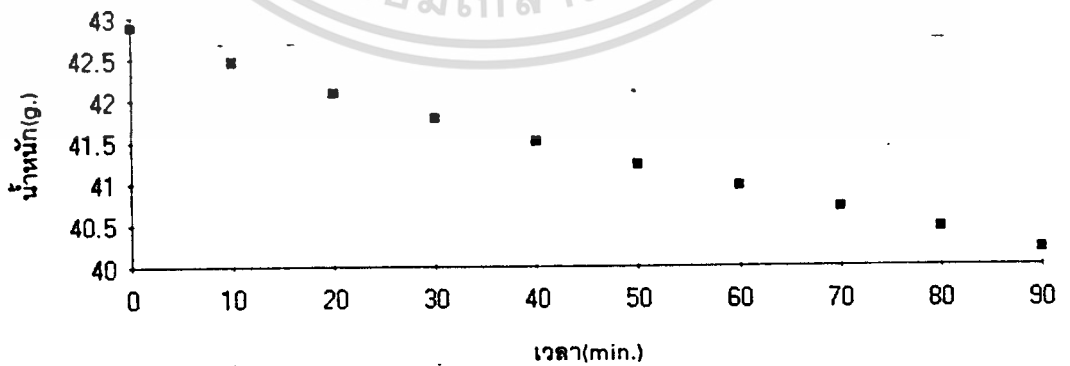


เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

แผ่นเหล็ก load 15 kg. speed 1000 rpm.

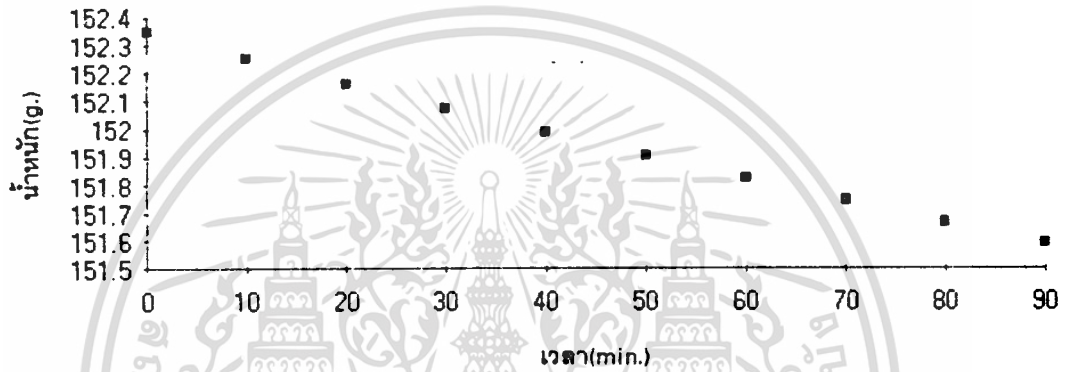


แผ่นเหล็ก load 15 kg. speed 750 rpm.

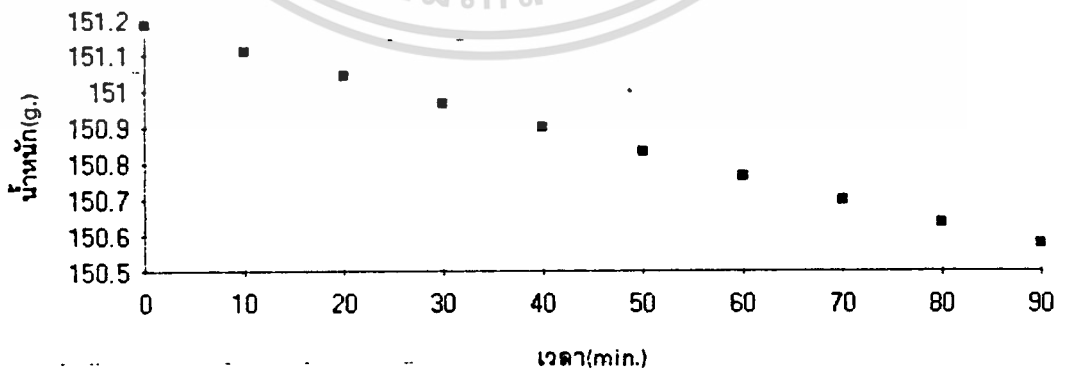


เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

แผ่นเหล็ก load 10 kg. speed 1000 rpm.

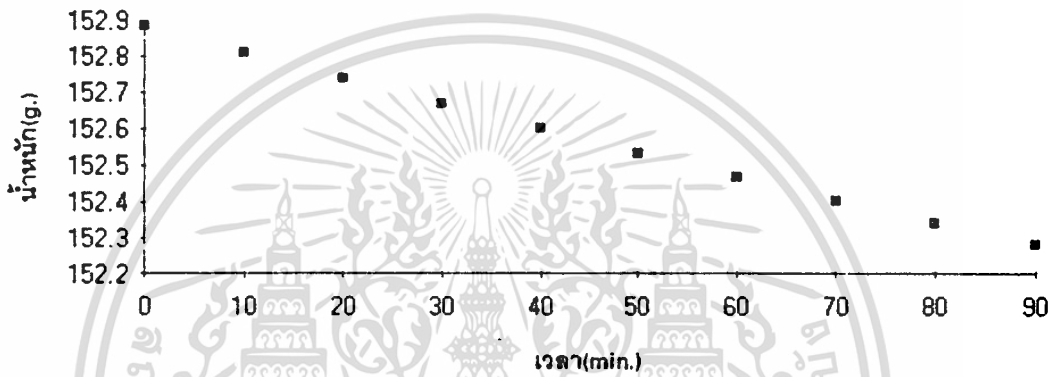


แผ่นเหล็ก load 10 kg. speed 750 rpm.

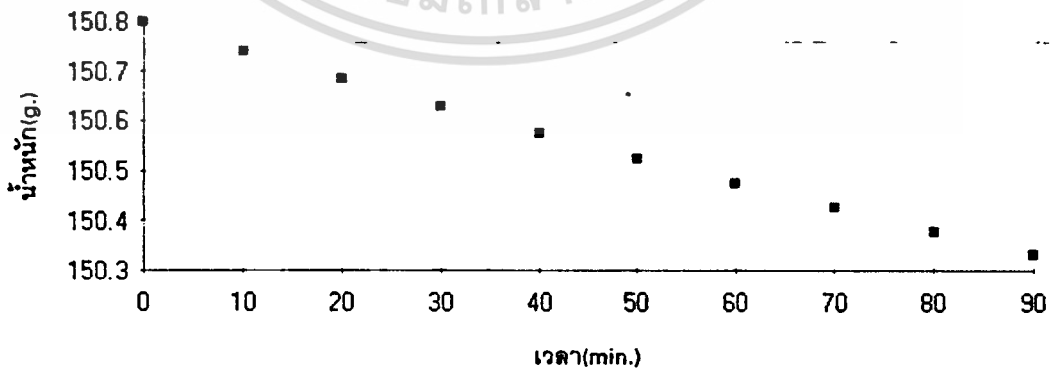


เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

แผ่นเหล็ก load 5 kg. speed 1000 rpm.

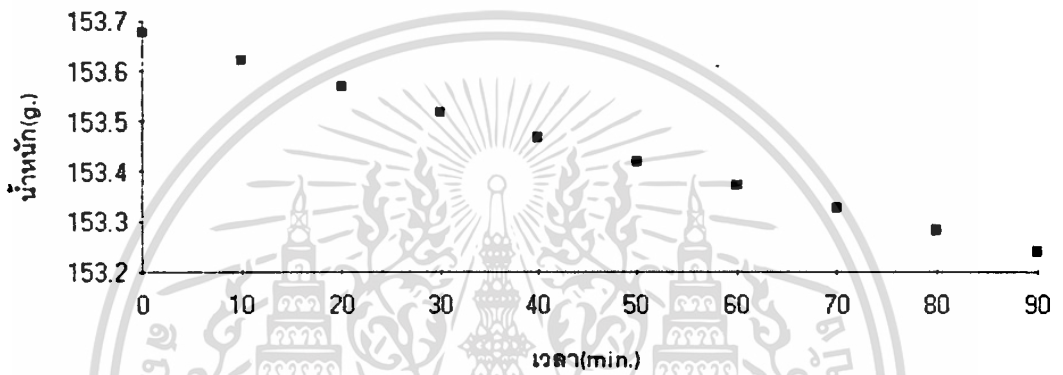

แผ่นเหล็ก load 5 kg. speed 750 rpm.

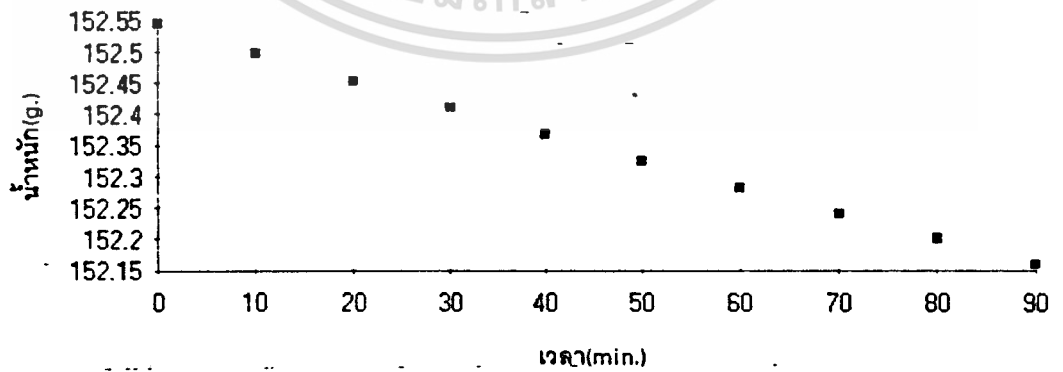

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

บทที่ 4.

สรุปผลการทดสอบ


จากการสังเกตผลที่ได้จากการวาง จะพบว่า น้ำหนักแผ่นที่อยู่กับที่ทั้ง 3 ชนิด พบว่า ในช่วงแรกของการทดสอบน้ำหนักของแผ่นที่อยู่กับที่ จะหายไปมากกว่าในช่วงหลัง มีข้อมูลสมมุติฐาน ซึ่งทำให้เกิดผลเช่นนั้นดังนี้คือ

1 ในช่วงแรก ๆ ของการทดสอบ พื้นที่ ๆ สัมผัสของ roller กับแผ่นที่อยู่กับที่ นั้นน้อยกว่าในช่วงหลัง ๆ จึงทำให้พื้นที่ที่ได้รับ load น้อยกว่า

2 ในช่วงแรก ๆ ของการทดสอบผิว roller จะมีความหยาบมากกว่าในช่วงหลัง ๆ เพราะในช่วงหลัง ๆ มีเศษของแผ่นที่อยู่กับที่ไปติดที่ผิว roller จึงทำให้ผิว roller มีความหยาบลดลงซึ่งส่งผลให้การสึกหรอลดลง


จากวัสดุที่ใช้ทำแผ่นที่อยู่กับที่ ทั้ง 3 ชนิด จะเห็นว่าแผ่นเทปลอนสึกหรอได้มากกว่าชนิดอื่น ๆ อย่างเห็นได้ชัด

กราฟข้างล่างแสดงการสึกหรอที่ speed, load ต่าง ๆ กัน

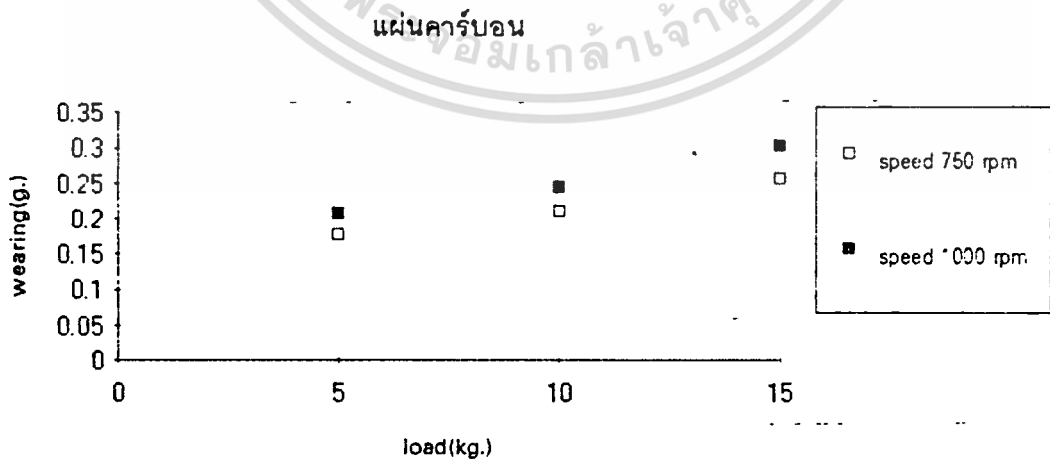


เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

แผ่นเทปลอน

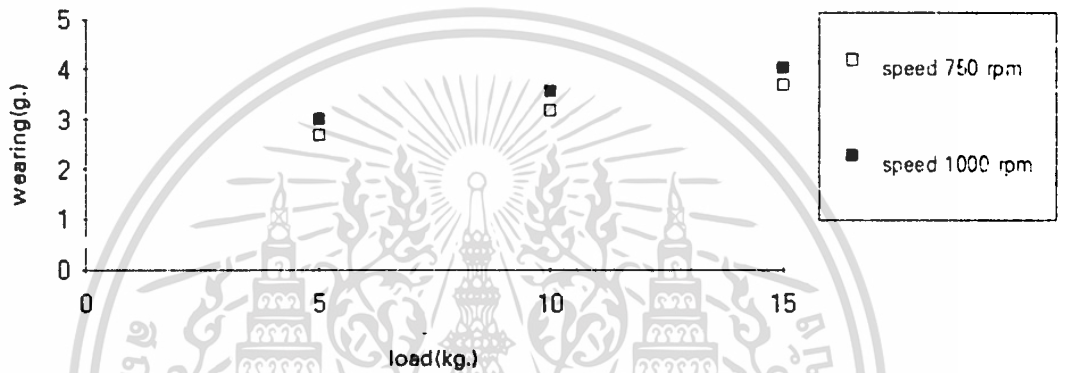

แผ่นเหล็ก

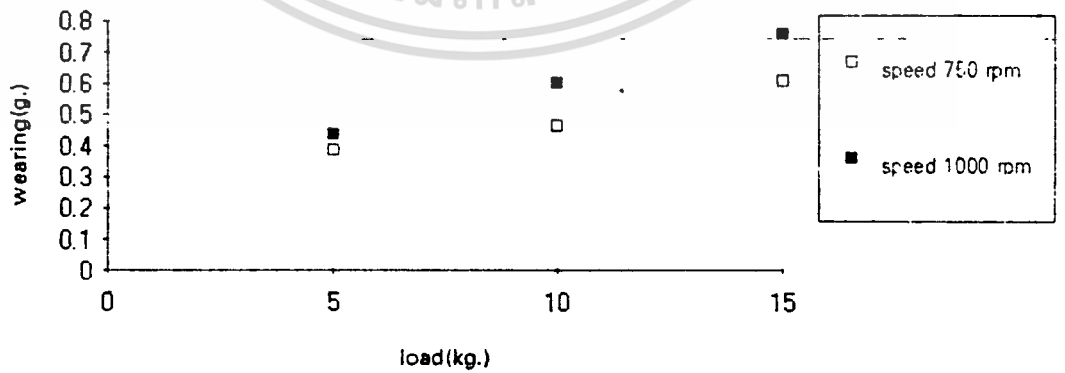

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

บทที่ 5.

ข้อเสนอแนะ ในการทดสอบ

- 1 การวัด speed ที่จะใช้ในการทดสอบนั้นควรจะวัดเมื่อ speed คงที่แล้ว
- 2 ในการทดสอบความสึกหรอของแผ่นที่อยู่กับที่นั้น ต้องคำนึงว่า load ที่ให้นั้นจะไม่ทำให้แผ่นที่อยู่กับที่แตกหักก่อนเริ่มการทดสอบ
- 3 ความถูกต้องของค่าความสึกหรอที่ต้องการวัดขึ้นอยู่กับความละเอียดของวิธีการวัด ถ้าต้องการความถูกต้องมากให้ใช้เครื่องชั่งที่ละเอียดสูง
- 4 ความสึกหรอต่อเวลาของวัสดุแต่ละชนิด จะไม่เท่ากัน ดังนั้นจึงควรกำหนดเวลาที่จะทดสอบให้เหมาะสมกับวัสดุชนิดนั้นๆ
- 5 แผ่นที่อยู่กับที่ที่จะใช้ทดสอบ ไม่ควรจะมี ความแข็งแรงมากกว่า roller มากนัก เพราะจะแทบไม่เกิดการสึกหรอของแผ่นที่อยู่กับที่
- 6 พื้นที่ใช้วางเครื่องทดสอบระหว่างทำการทดสอบควรอยู่ในแนวระดับ
- 7 ในระหว่างการชั่งน้ำหนักไม่ควรให้แผ่นที่อยู่กับที่ลั่นหรือถูกกระทบกระแทกอย่างแรง เพราะจะทำให้บิ่นหรือหักได้
- 8 ก่อนนำแผ่นที่อยู่กับที่ไปชั่ง ควรทำให้เศษวัสดุที่ติดอยู่หลุดออกก่อน เพื่อให้ได้น้ำหนักที่แท้จริง

เอกสารอ้างอิง

1. นาย มานพ ตัณตระบันทิต “ วัสดุวิศวกรรม ” ซีเอ็ด พ.ศ. 2532

2. ผศ.ดร. มงคล มงคลวงศ์โรจน์ , ศ.ดร. ฮิโรมุ่ ฮาชิโมโตะ “ ทฤษฎีการหล่อขึ้น ”

ส.จ.ล. พ.ศ.2536



เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

กิตติกรรมประกาศ

ปริญญานิพนธ์ฉบับนี้ ไม่อาจสำเร็จลุล่วงได้ด้วยดี ถ้าหากปราศจากความช่วยเหลือและกำลังใจ จากบุคคลหลายๆท่าน ผู้จัดทำขอขอบคุณ

ดร. มงคล มงคลวงศ์โรจน์ ที่ได้ให้ความรู้และคำปรึกษาแก่ผู้เขียน และช่วยแก้ปัญหาต่างๆมาโดยตลอด

อ. พรศักดิ์ อรรถวานิช ที่ได้ยืมเครื่องมือต่างๆ
คุณ มณฑา เทียมเมือง เจ้าหน้าที่ประจำภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลที่ได้ให้ความช่วยเหลือและช่วยอำนวยความสะดวก มาโดยตลอด
และขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่คอยช่วยเหลือ ให้คำปรึกษาต่างๆแก่ผู้จัดทำ
ในการจัดทำปริญญานิพนธ์ฉบับนี้