



เครื่องเชื่อมอัตโนมัติ

AUTOMATIC WELDING MACHINE



ปริญญานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ปีการศึกษา 2534

ปริญญาโททางการศึกษา 2534

ภาควิชาเครื่องกล

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง



อาจารย์ที่ปรึกษา

สมชาย ตั้งพรสมาน

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ปีการศึกษา 2534

เครื่องเชื่อมยันนมิติ

โดย

นาย สมชาย ตั้งพรสมาน

อาจารย์ที่ปรึกษา

อาจารย์ประสิทธิ์

คำพันธ์

อาจารย์จำลอง

ปราบแก้ว

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
บทคัดย่อ	1
ทฤษฎีและหลักการ	3
ชิ้นส่วนประกอบ	4
การคำนวณและการสร้าง	9
งานเชื่อม	32
ผลการทดลอง	47
สรุปและวิจารณ์	48

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

เครื่องเชื่อมอัตโนมัติ

นศ. ที่ทำไปร เจศ นาย สมชาย ตั้งพรสมาน

อาจารย์ที่ปรึกษา 1. อ. ประสิทธิ์ คำพันธ์

2. อ. จำลอง ปราบแก้ว

บทคัดย่อ

เครื่องเชื่อมอัตโนมัติเป็นเครื่องเชื่อมไฟฟ้าใช้เชื่อมชิ้นงาน 2 แผ่นตามแนวนอนให้ติดกันโดยนำชิ้นงานวางไว้บนฐานซึ่งใช้ตีซีมเตอร์ขนาด 17 วัตต์ ขับสกรูส่งกำลังต้นฐานชิ้นงานให้เคลื่อนที่ตามแนวนอน และใช้ตีซีมเตอร์ขนาด 39.5 วัตต์ ขับสกรูส่งกำลังต้นลวดเชื่อมให้เคลื่อนที่ในแนวตั้ง ต่จากนั้นจึงทดลองเชื่อมแผ่นเหล็กเพื่อหาความเร็วของการเชื่อม ซึ่งผลการทดลองสรุปได้ว่าความเร็วของลวดเชื่อมแนวตั้งจะเป็น 1.64 เท่า ของชิ้นงานตามแนวราบ จากการความเร็วดังกล่าวจะทำให้สามารถคำนวณหาความถี่รอบของความเร็วต่างๆดังกล่าวแล้วจะทำให้สามารถคำนวณหาความถี่รอบของมอเตอร์ที่ใช้งานขณะเชื่อมได้โดย ทำการปรับความเร็วของการเชื่อมโดยใช้ความเร็วของลวดเชื่อม 21.6 ซม./นาที และความเร็วของชิ้นงาน 13.2 ซม./นาที และ เมื่อทราบเร็วต่างๆดังกล่าวแล้ว ก็สามารถทำการเชื่อมแผ่นเหล็ก 2 แผ่นให้ติดกันได้

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

AUTOMATIC WELDING MACHINE

STUDENT: Mr.Somchai Tangporn saman

Adviser: Mr. Prasit Campamyin

Mr. Chamlong Prabkeao

Abstract

Automatic welding machine is the electric welding machine. It is used for welding two steel sheet in order to adhere it together.

The two steel are laid on the horizontal line base and it is moved in the right or left direction by 17 watts d.c. motor. The welding wire is holded with the vertical line beam and it is moved up or down by 39.5 watts d.c. motor.

We can adjust revolution of two d.c. motor in order to select the velocity for suitable welding. From experiment, we try to weld the example steel sheet and conclude that the velocity of vertical line is two line of horizontal line and we calculation the reevolution of two motor

So, we set the revolution of horizontal line motor is about 13.2 cm./m. and set the revolution of vertical line motor is about 21.6 cm./m. Then we can weld it together.

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้


ทฤษฎีและหลักการ

1. ลักษณะการทำงานของเครื่องเชื่อมอัตโนมัติ

เครื่องเชื่อมอัตโนมัติเป็นเครื่องเชื่อมไฟฟ้าใช้เชื่อมชิ้นงาน 2 ชิ้นตาม
 แนวนอนให้ประกอบติดกัน โดยใช้มอเตอร์ D.C. ซึ่งปรับความเร็วได้ไฟหมุนสกรูส่งกำลัง
 พาให้ชิ้นงานเคลื่อนที่ในแนวนอน และลวดเชื่อมจะเคลื่อนที่ในแนวตั้ง ที่สำคัญก่อนทำการ
 เชื่อมจะต้องทำการปรับความเร็วมอเตอร์ระหว่างลวดเชื่อมกับชิ้นงานให้สัมพันธ์กันจนกว่าจะ
 ได้ความเร็วพอเหมาะที่จะทำให้งานเชื่อมติดกันได้


ข้อแนะนำ เริ่มแรกก่อนเชื่อมต้องกดปุ่มให้ลวดเชื่อมลงมาอาร์ตกับชิ้น
 งานก่อนแล้วค่อยเชื่อมเป็นแนวขวา เมื่อชิ้นงานและลวดเชื่อมเคลื่อนที่สู่ระยะแล้วจะมีตัว
 เซ็นเซอร์ไปตัดสัญญาณมอเตอร์ไม่ให้มอเตอร์ทำงาน

2. เพลาน้ำเลื่อนและสกรูส่งกำลัง

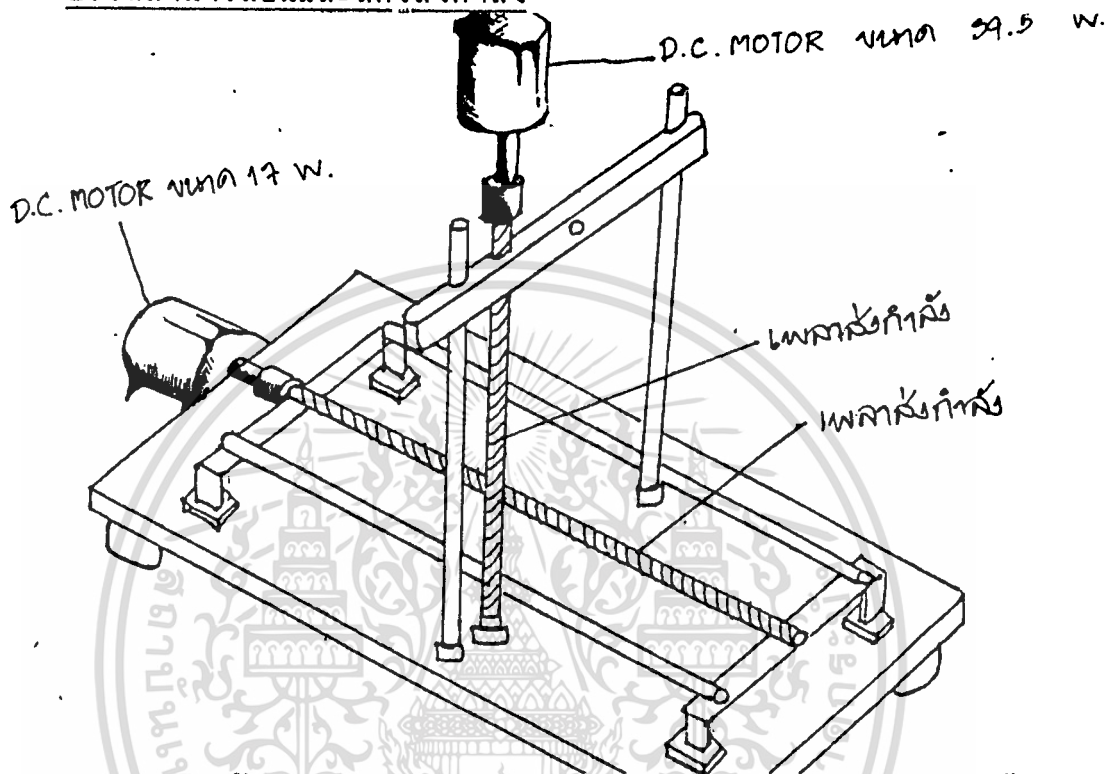

ตอนประกอบต้องตั้งระยะห่างระหว่างเพลาน้ำเลื่อนและสกรูส่งกำลังทั้งบนและล่างให้มีระยะห่างเท่าๆกัน และแนวระดับของสกรูส่งกำลังบนและล่างต้องอยู่ในแนวเดียวกันด้วยเพื่อป้องกันการขัดตัวเวลาเคลื่อนที่ทำงาน เพลาน้ำเลื่อนและสกรูส่งกำลังสามารถทำให้แข็งขึ้นได้โดยการนำไปชุบไนไตรเพื่อป้องกันการหลุดขีดของลูกปืนน้ำเลื่อน หรือถ้าต้องการผิวมันก็นำไปชุบสารโครมจะทวงให้ผิวมันและแข็งสามารถลดความเสียหายลงได้มากทำให้มอเตอร์ขับสกรุน้ำเลื่อนได้สะดวกขึ้นสกรูส่งกำลังใช้ขนาด 25 มิลลิเมตร เพราะสะดวกหาซื้อได้ง่ายและราคาถูกกว่าจ้างทำวันกลึง


3. คานจับลวดเชื่อม

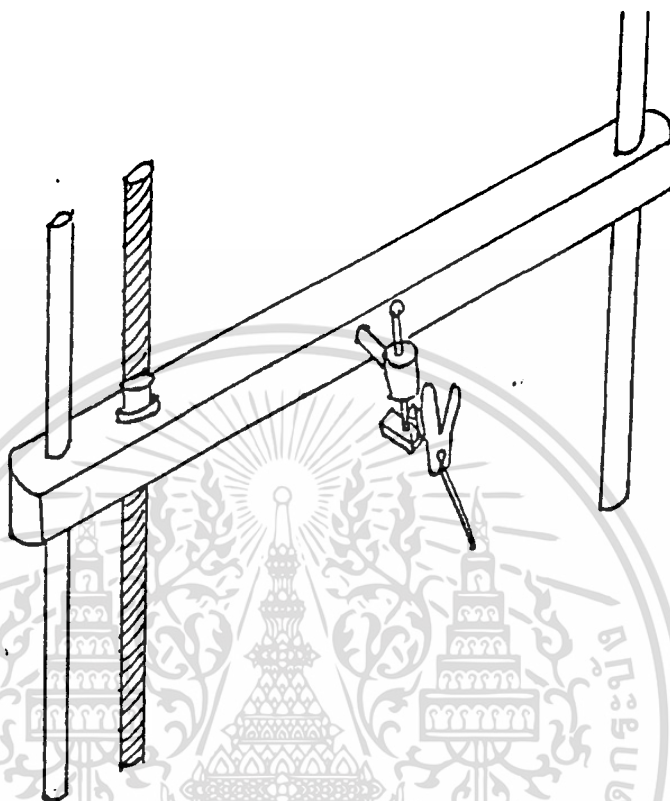

คานที่จับลวดเชื่อมจะมีแท่ง เบกเกอร์ ไลต์สวอมอัดแน่นยึดอยู่ที่ทั้งสองข้างและมี สกรูยึดที่จับลวดเชื่อมสวมไว้ตรงกลางระหว่าง เบกเกอร์ ไลต์ทั้งสอง

การใช้แท่ง เบกเกอร์ ไลต์กลิ้งแล้วสวมอัดไว้ทั้งสองข้างนี้ก็เพื่อป้องกันกระแสไฟ ฟ้าที่มาจากลวดเชื่อมไปสู่มอเตอร์ สามารถป้องกันการช็อตของมอเตอร์ได้คานที่ใช้เป็น คานกลวงเพื่อลดน้ำหนักทำให้เคลื่อนที่ได้สะดวกและง่ายต่อการเจาะรูสวมยึด


4. ที่จับลวด เชื่อม

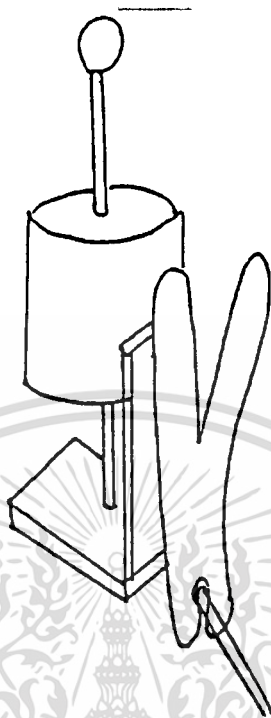

ที่จับลวดเชื่อมด้านบนจะมีปุ่มกดสวมด้วยจุกยางกันไฟฟ้าและภายในกระบอกรับสปริงสวมอยู่ เพื่อให้ลวดเชื่อมกลับเข้าที่เดิมหลังจากเลิกกดจุกยางแล้ว

ช่วงแรกของการเชื่อมต้องกดจุกยางลงเพื่อให้ลวดเชื่อมเข้าใกล้ชิ้นงานตอนอาร์คช่วงแรก เพราะต้องให้กระแสไฟมาก หลังจากนั้นปล่อยมือกดจุกยางออกให้มอเตอร์จับลวดเชื่อมและชิ้นงานไต่ขยับในมิติ ด้านล่างจะมีปลอกเหล็กสวมอยู่บังคับระยะกลับสุดของที่จับลวดเชื่อม เพลลาของปุ่มกดต้องสวมพอดีกับสกรูของกระบอกรับสปริง เพราะจะสามารถป้องกันกาวย้ายเลื่อนไปมาของลวดเชื่อม

5. แผ่นรองชิ้นงาน

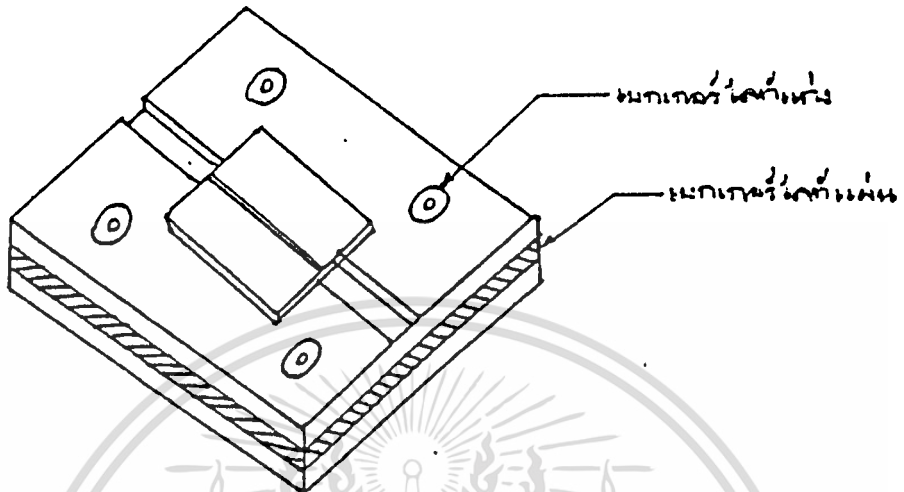

ระหว่างที่รองชิ้นงานบนและฐานที่รองชิ้นงานล่างมีแผ่นเบกเกอร์ไลต์ชั้นกลางไว้เพื่อป้องกันการผ่านของกระแสไฟฟ้าจากชิ้นงานไปยังมอเตอร์ตัวล่างป้องกันการช็อตของมอเตอร์และการยึดแผ่นรองชิ้นงานสามแผ่นนี้เข้าด้วยกันใช้เบกเกอร์ไลต์แท่งและใช้น็อตสวมยึดไว้ ที่รองชิ้นงานบนที่อยู่ตรงกลางเพื่อป้องกันการติดกันของชิ้นงานและแผ่นรองชิ้นงานเมื่อมีการเชื่อมเกิดขึ้น ด้านข้างมีดีกสองตัวเลื่อนได้ไว้จับยึดชิ้นงาน

2.6 ชิ้นส่วนประกอบอื่นๆ

เลือกใช้ป้ายแบบวิ่งแบบปรับเสียงศูนย์ได้กันการขัดตัวของสกรูส่งกำลังมีการทำร่องสลิตยึดแบบวิ่งที่ขาของที่แผ่นจับชิ้นงานด้านล่างและที่คานประคองแบบวิ่งด้านบน เพื่อการปรับตัวได้เวลาประกอบ นอกจากนั้นแล้วยังมีการทำร่องระหว่างฐานรองชิ้นงานและแบบวิ่งบนเลื่อนด้านล่างสำหรับตั้งแนวระดับของเพลานำเลื่อนและสกรูส่งกำลังด้านล่างชิ้นส่วนต่างๆออกแบบให้มีการถอดประกอบและทำงาน เพื่อเวลานั้นส่วนบางตัวเกิดการติดขัดเสีย จะได้มีการถอดออกและทำชิ้นส่วนใหม่ไปทดแทนได้ง่ายและรวดเร็ว







บทที่ 3

การคำนวณและกาสร้าง

3.1 คำนวณสกรูส่งกำลัง (Lead Screw)

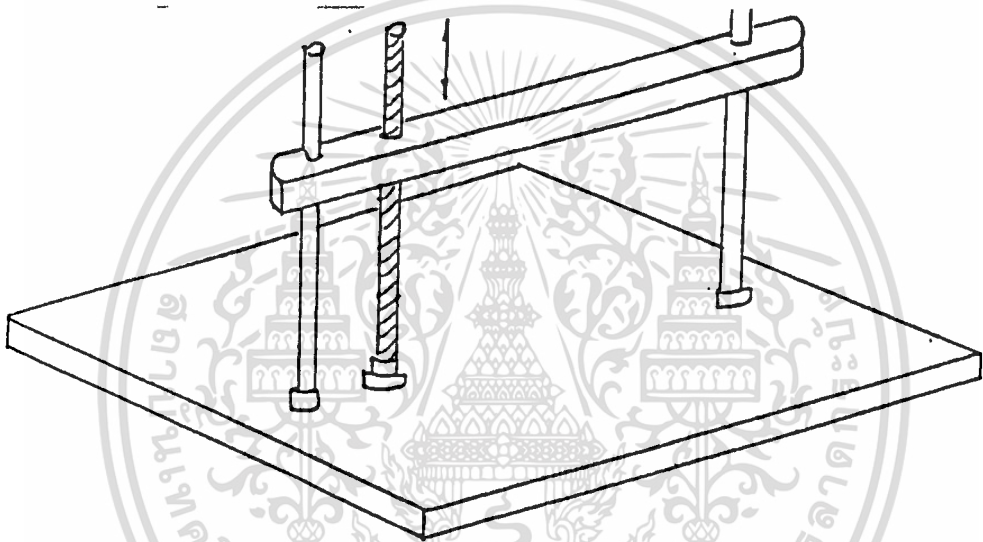

3.1.1 คำนวณโหลด (Load)

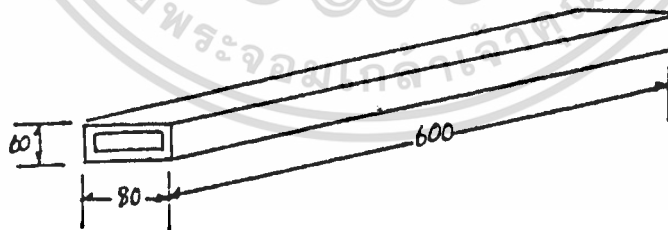

ความหนาแน่นเหล็กกล้าทรงสร้าง 7.85 kg/dm^3

ความหนา 5 มม.

ปริมาตร = $[(80 \times 30) - ((80 - 10) \times (30 - 10))] \times 600 = 600000 \text{ mm}^3$


เพราะฉะนั้น $D = m/v$

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่จัดทำขึ้นเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า

ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้ง

007731

3.1.2 ปลอกแบริ่งนำเลื่อน(sliding bearing) 2 อัน

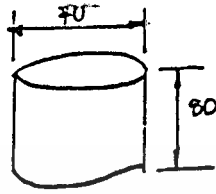

$$v = 2 * (3.14285/4) (70)^2 * 80 = 615752.16 \text{ mm.}^2$$

$$\text{เพราะฉะนั้น } m = 4.83 \text{ kg}$$

$$\text{รวมโหลต} = 4.71 + 4.83 + \text{น้ำหนักสไลด์แบริ่ง + ที่รับลวดเชื่อม + สกรูเกลียว}$$

$$\text{ในประมาณ } W = 25 \text{ kg}$$

เพื่อความปลอดภัยกว่าคำนวณน้ำหนักรวมนี้ จะมากกว่าความเป็นจริง

$$\text{เหล็กโครงสร้าง } st. 33-1; \sigma_u = 320-490 \text{ N/mm.}^2$$

$$\sigma_y = 185 \text{ N/mm.}^2$$

$$\sigma_w = 0.6 \text{ N/mm.}^2$$

$$\sigma_s = 111 \text{ N/mm.}^2$$

เลือกตัวคูณปลอดภัย (safty factor)

เลือกขนาดสกรูจากร้านที่มีขาย

ตรวจสอบเกลียวคางหมุ่ 1 ปาก ($n=1$)

$$D_{out} = 26 \text{ mm.}$$

$$P = 5 \text{ mm.}$$

$$d_{in} = 23.5 \text{ mm.}$$

$$D_{in} = 20.5 \text{ mm.} = d_{in}$$

$$\text{ยาว } 600 \text{ mm.}$$

$$\text{เหล็กมีการหล่อลื่น } f_u = 0.15$$

$$l_e = np = 5$$

* หมายเหตุ เว้นแต่จะเห็นว่าน้ำหนักที่คำนวณได้ซึ่งบ่งชี้ว่าจ้ำจองกึ่ง* โยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

$$\tan \alpha = l_E / (3.14285 d_m) = 5 / (3.14285 (23.5))$$

เพราะฉะนั้น $\alpha = 3.87$

จากไอเอสโอ (ISO) เกลียวสี่เหลี่ยมคางหมู $2 \phi = 30$

เพราะฉะนั้น $\phi = 15$

จาก $\beta = \tan^{-1} f_{\mu} = \tan^{-1} 0.15 = 8.53$

$L < \alpha < \beta$ เพราะฉะนั้นสกรูเกิดการล็อก (lock) ตัวเองได้

3.1.3 ตรวจสอบการรับโหลด

สกรูมีการรองรับทั้งสองด้านแบบ CS.



$$L_E = 0.707L = 0.707(600) = 424.2 \text{ mm.}$$

$$K = d_r / 4 = 20.5 / 4 = 5.125$$

เพราะฉะนั้น $L_E / K = 82.77$

L_E / K อยู่ในช่วงสกรูความยาวปานกลางใช้สูตรจอนสัน ($40 < L_E / K < 110$)

$$W = A_r \sigma_y / N [1 - \{ \sigma_y (L_E / K)^2 / (4 (3.14285)^2 E) \}]$$

สำหรับเหล็ก $E = 206000 \text{ N/mm.}^2$

$$W = (3.14285 (20.5)^2 / 4) (185 / 3) [1 - \{ (185 (82.77)^2 / (4 (3.14285)^2 * 206000) \}]$$

$$= 17181.88 \text{ N.}$$

$$= 1751.46 \text{ kg.}$$

เพราะฉะนั้นสกรูรับน้ำหนักได้อย่างปลอดภัยมากกว่าเพราะความเค้นที่เราใช้ยกแค่ 25 kg.

ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

3.1.4 ตรวจสอบความเค้นวิกฤต(Critical stress)

$$\begin{aligned}\sigma_c &= W/(A_p) \\ &= 25*9.81/(3.15285/4(20.5)^2) \\ &= 0.74 \text{ N/mm.}^2\end{aligned}$$

เพราะฉะนั้นปลอดภัยจากแรงกดเพราะสกรูรับแรงกดได้ถึง 185 N/mm.²

3.1.5 ตรวจสอบความเค้นผสม

มีทั้งแรงกด, แรงดึงและความเค้นเฉือนเนื่องจากการบิดของสกรู

$$\begin{aligned}\text{จาก } \tau_d &= Tr/J=16T/(3.14285d_p^3) \\ &= 16*649.26/(3.14285(20.5)^3) \\ &= 0.384 \text{ N/mm.}^2\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{จาก } \sigma_c &= [(\sigma_c/2)^2 + \tau_d^2]^{1/2} ; (\sigma_c = 0.74 \text{ N/mm.}^2) \\ &= [(0.74)^2/2 + (0.384)^2]^{1/2} \\ &= 0.533 \text{ N/mm.}^2\end{aligned}$$

จากวัสดุเหล็กทำสกรู

ใช้ตัวคูณปลอดภัย N = 3


$$\text{จาก } \tau_d = 111 \text{ N/mm.}^2$$

$$\text{เพราะฉะนั้น } \tau_d = \tau_d / N = 111/3$$

$$= 37 \text{ N/mm.}^2$$

เพราะฉะนั้นปลอดภัยเพราะสามารถทนแรงเฉือนได้ถึง 37 N/mm.²

3.1.6 ทาความเค้นเฉือนที่ฟันเกลียว

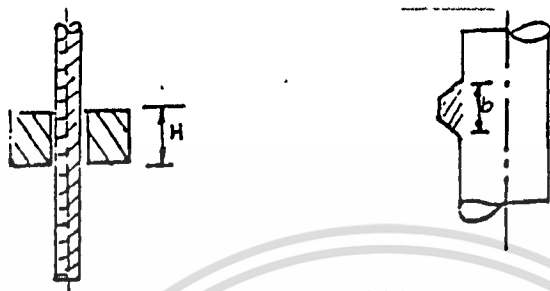

ความหนาของแป้นเกลียวใน = $H = 30 \text{ mm.}$

จาก $H = n * P; (P = 5 \text{ mm.})$

เพราะฉะนั้นพื้นที่รับแรง $n = 6$ ฟัน

จาก $= 3W / (2A)$

และ $A = 3.14286 * d_p * b * n; (b = 5 \text{ mm.})$

เพราะฉะนั้น $= 3 * 25 * 9.82 / (2 * 3.14285 * 20.5 * 5 * 6)$

$= 7.8 \text{ N/mm.}^2$

เพราะฉะนั้นปลอดภัยเพราะทนความเค้นเฉือนได้ถึง 111 N/mm.^2

3.1.7 ทาทอร์ค (Torque) ยกขึ้น

$$T_R = (Wd_m / 2) * [f_s + \cos \phi \tan \alpha / (\cos \phi - f_s \tan \alpha)] + r_{mc} f_w$$

ความเสียดทานน้อยเนื่องจากใช้แรงเบร้งรับน้ำหนัก (ball bearing); $r_{mc} f_w = 0$

$$= ((25 * 9.81) (23.5) / 2) * [(0.15 + \cos 15 \tan 3.87) / (\cos 15 - 0.15 \tan 3.87)]$$

$$= 649.26 \text{ Nmm.}$$

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

3.1.8 ทาเทอร์คยกลง

$$T_L = (Wd_m/2) * [f_s - \cos\phi \tan\alpha / (\cos\phi + f_c \tan\alpha)] + r_m * f_c * W$$


ความเสียดทานน้อยเนื่องจากใช้แรงแบริงร็บบ้าน้ำหนัก (ball bearing); $r_m * f_c * W = 0$

$$= \{(25 * 9.81) (23.5) / 2\} * [0.15 - \cos 15 \tan 3.87] / (\cos 15 + 0.15 \tan 3.87)$$

$$= 250.00 \text{ Nmm.}$$

$$= 0.250 \text{ Nm.}$$

3.2 คำนวณสกรวนวนอน

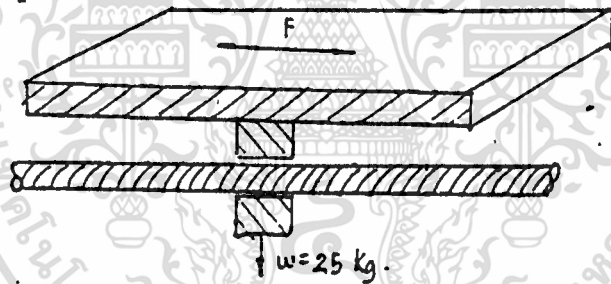


สัมประสิทธิ์ความเสียดทานของเหล็กหล่อลื่น = 0.11-0.17

[ให้ $f_c = 0.17$]

3.2.1 คำนวณหน้าน้ำหนัก


ความหนาแน่นเหล็กโครงสร้าง $D = 7.85 * 10^{-6} \text{ kg/mm}^3$

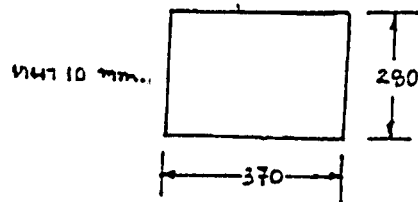

แผ่นรองงาน 2 แผ่น $v = 2072000 \text{ mm}^3$


เพราะฉะนั้น $m = 16.3 \text{ kg.}$

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

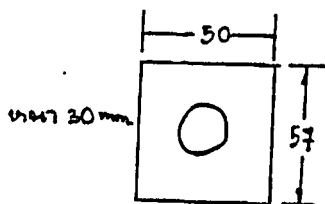

ขาวองงาน 5 ชิ้น $V = 427500 \text{ mm.}^3$

เพราะฉะนั้น $m = 3.36 \text{ kg.}$

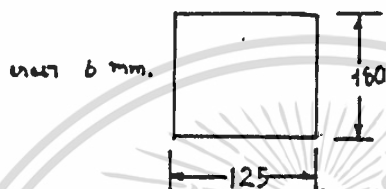

ชิ้นงาน 2 ชิ้น $v = 270000 \text{ mm.}^3$

เพราะฉะนั้น $m = 2.12 \text{ kg.}$



วง 2 ตัว $v = 7.5 * 10^3 \text{ mm.}^3$

เพราะฉะนั้น $m = 0.06 \text{ kg.}$

เพราะฉะนั้น m รวม = $16.3 + 3.36 + 2.12 + 0.06 +$ น้ำหนักสไลต์แบริ่ง+มวลเบกเกอร์

(bakerlight)

เพราะฉะนั้น ประมาณ m รวม = 30 kg.

เพื่อความปลอดภัยการคำนวณน้ำหนักรวมนี้จะมากกว่าความเป็นจริง

เหล็กโครงสร้าง st 33-1; $\sigma_u = 320-490 \text{ N/mm.}^2$

$$\sigma_y = 185 \text{ N/mm.}^2$$

$$\sigma_w = 0.6 \text{ N/mm.}^2$$

$$\sigma_s = 111 \text{ N/mm.}^2$$

เลือกตัวคูณปลอดภัย (safety factor) $N = 3$

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น เมื่ออนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า

ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

เลือกขนาดสกรูจากร้านที่มีขาย

ตรวจสอบเกลียวคางหมู 1 ปาก ($n=1$)

$$D_{out} = 26 \text{ mm.}$$

$$P = 5 \text{ mm.}$$

$$d_m = 23.5 \text{ mm.}$$

$$D_{in} = 20.5 \text{ mm.} = d_p$$

ยาว 600 mm.

เหล็กมีค่าหล่อลื่น $f_{\mu} = 0.15$

$$l_E = np = 5$$

* เหตุผลเรียกขนาดนี้เพราะสามารถหาซื้อได้ซึ่งประหยัดกว่าจ้างกลึง*

$$\begin{aligned} \tan \alpha &= l_E / (3.14285 d_m) \\ &= 5 / (3.14285 (23.5)) \end{aligned}$$

เพราะฉะนั้น $\alpha = 3.87$

จากไอเอสโอ (ISO) เกลียวสี่เหลี่ยมคางหมู $2 \phi = 30$

เพราะฉะนั้น $\phi = 15$

จาก $\beta = \tan^{-1} f_{\mu} = \tan^{-1} 0.17 = 9.65$

[$\alpha < \beta$ เพราะฉะนั้นสกรูเกิดการล็อก (lock) ตัวเองได้]

3.2.2 คำนวณหาแรงต้านที่รื่องงาน

สกรูจะตึงงานเคลื่อนที่ไปได้ต้องออกแรงต้านอย่างน้อยเท่ากับแรงเสียดทานของเหล็กกับสกรู

$$f_{\mu} = 0.17$$


เพราะฉะนั้น $F = f_{\mu} mg = 0.17 * 30 * 9.81$

$$F = 50 \text{ N.}$$

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

3.2.3 คำนวณการรับสกรูส่งกำลัง (lead screw)

[คำนวณแรงสกรูส่งกำลังที่หาข้อได้]

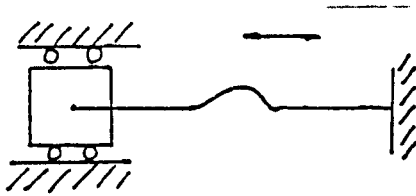

สกรูมีการรองรับแบบ CS.

$$L_E = 0.707L = 0.707(600) = 424.2 \text{ mm.}$$

$$K = d_p/4 = 20.5/4 = 5.125$$

เพราะฉะนั้น $L_E/K = 82.77$

L_E/K อยู่ในช่วงสกรูความยาวปานกลางใช้สูตรจอนสัน ($40 < L_E/K < 110$)

$$W = A_p \sigma_v / N \left[1 - \left(\sigma_v (L_E/K)^2 / (4(3.14285)^2 E) \right) \right]$$

สำหรับเหล็ก $E = 206000 \text{ N/mm}^2$

$$W = (3.14285(20.5)^2/4)(185/3) \left[1 - \left(185(82.77)^2 / (4(3.14285)^2 * 206000) \right) \right]$$

$$= 17181.88 \text{ N.}$$

$$= 1751.46 \text{ kg.}$$

เพราะฉะนั้นสกรูนี้ต้านโหลดขนาด 50 N ได้อย่างดี

เวลาคำนวณสามารถขนาดของสกรูได้เล็กกว่านี้แต่ประหยัดไม่คุ้มกับค่าที่จ้าง

โรงกลึงให้ทำเพราะฉะนั้นข้อสรุปว่า

3.2.4 ทาทอรัคของสกว

$$T_R = (Wd_{\text{m}}/2) * [f_s + \cos \phi \tan \alpha / (\cos \phi - f_s \tan \alpha)] + r_{\text{m}} f_{\text{c}} W$$

ความเสียดทานน้อยมีค่าวหล่อล่นและใช้แบว้าง; $r_{\text{m}} f_{\text{c}} W = 0$

$$= \{(50 * 23.5 / 2) * [0.17 + \cos 15 \tan 3.87 / (\cos 15 - 0.15 \tan 3.87)]\}$$

$$= 144.66 \text{ Nmm.}$$

$$= 0.145 \text{ Nm.}$$



เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

3.3 คำนวณหาขนาดของมอเตอร์

3.3.1 คำนวณหาความเร็วรอบของมอเตอร์

จากภาพทดลองหาค่าความเร็วของถาดเชื่อมโดยทดลองเชื่อมแผ่นเหล็กยาว 30 เซนติเมตร ครั้งแรกใช้เวลา 47 วินาที ครั้งที่สองใช้เวลา 43 วินาที ครั้งที่สามใช้เวลา 45 วินาที

$$\text{หาความเร็วเฉลี่ยได้} = (47+43+45)/3 = 45 \text{ วินาที}$$

$$\text{ได้ } v = s/t = 30 \cdot 10^{-2} / 45 = 0.667 \cdot 10^{-1} \text{ m/s}$$

จากภาพทดลองถาดเชื่อมที่ทำงานโดยถาดเร็ววัดระยะแนวที่เชื่อมได้และวัดระยะลวดเชื่อมที่หัดสั้นลงจะได้ความเร็วของลวดเชื่อมที่เคลื่อนที่แนวตั้งจะได้สองเท่าของความเร็วที่เคลื่อนที่ในแนวนอน

$$\text{เพราะฉะนั้นความเร็วในแนวราบ } v_1 = 0.667 \cdot 10^{-2} \text{ m/s}$$

$$\text{ความเร็วในแนวตั้ง } v_2 = 2 \cdot 0.667 \cdot 10^{-2} \text{ m/s}$$

$$= 1.33 \cdot 10^{-2} \text{ m/s}$$

$$\text{จาก } v = 2 \cdot 3.142865 \cdot r \cdot f_1$$

$$\text{เพราะฉะนั้น } f_1 = v_1 / (2 \cdot 3.14285 \cdot r)$$

$$= 0.667 \cdot 10^{-2} \cdot 60 / (2 \cdot 3.14285 \cdot (25 \cdot 10^{-3} / 2))$$

$$= 5.06 \text{ rpm.}$$

$$f_2 = 2 \cdot 5.06 = 10.12 \text{ rpm.}$$

$$\text{จาก } \omega_1 = 2 \cdot 3.14285 \cdot 5.06 = 31.84 \text{ rad/min.}$$

$$= 31.84 / 60 = 0.53 \text{ rad/sec.}$$

$$\omega_2 = 2 \cdot 0.53 = 1.06 \text{ rad/sec.}$$

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

3.3.2 หาขนาดของมอเตอร์แวนอน

จากค่า T_{r1} ของสกรูแวนอน = 0.145 Nm.

สัมประสิทธิ์ประสิทธิภาพของสกรู = 80 % = 0.8

เพราะฉะนั้น $T_{r1} = 0.145 / 0.8 = 0.1825$ Nm.

กำลังของมอเตอร์แวนอน $P_1 = T_{r1} * W_1$

$$= 0.18125 * 0.53 = 0.026 \text{ W}$$

จากการเลือกรอบทำงานของมอเตอร์ควรเลือกทำงานได้ถึง 150 rpm. เพื่อปรับความเร็วได้

เพราะฉะนั้น $W_1 = 2 * 3.14285 * (150 / 60)$

$$= 15.71 \text{ rad/sec.}$$

ได้กำลังของมอเตอร์ที่ใช้งานจริง $P_1 = T_{r1} * W_1 = 0.18125 * 15.71$

$$= 2.85 \text{ W}$$

3.3.3 หาขนาดของมอเตอร์แวนอน

จากค่า T_{r2} ของสกรูแวนอน = 0.649 Nm.

สัมประสิทธิ์ประสิทธิภาพของสกรู = 80 % = 0.8

เพราะฉะนั้น $T_{r2} = 0.649 / 0.8 = 0.81125$ Nm.

กำลังของมอเตอร์แวนอน $P_2 = T_{r2} * W_2$

$$= 0.81125 * 1.06 = 0.860 \text{ W}$$

จากการเลือกรอบทำงานของมอเตอร์ควรเลือกทำงานได้ถึง 150 rpm. เพื่อปรับความเร็วได้

เพราะฉะนั้น $W_2 = 2 * 3.14285 * (150 / 60)$

$$= 15.71 \text{ rad/sec.}$$

ได้กำลังของมอเตอร์ที่ใช้งานจริง $P_2 = 0.81125 * 15.71$

$$= 11.9 \text{ W}$$

ดังนั้น เลือกขนาดของมอเตอร์แวนอนเพื่อความเหมาะสมเท่ากับ 12 วัตต์และแวนอนเท่ากับ 5 วัตต์

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

3.4 การคำนวณขนาดสกรูส่งกำลัง (lead screw) ที่ประหยัดแวนอน

สมมติขั้นแรกให้เป็นสกรูสั้น $L_E/K < 40$

$$\text{จาก } W = \sigma_u A_r = (\sigma_u/N) * [(3.14285/4) * d_r^2]$$

$$50 = (185/3) [(3.14285/4) * d_r^2]$$

เพราะฉะนั้น $d_r = 1.02 \text{ mm.}$

จากตาราง 11.3 เลือก d_r มาตรฐาน $d_r = 6.2 \text{ mm.}$ (เล็กที่สุดของตาราง)

$$d_{outer} = 8 \text{ mm.}, d_m = 7.25, P = 1.5$$

สมมติการรับแรงทั้งสองใกล้เคียงแบบ CS.

$$L_E = 0.707L = 0.707(600) = 424.2 \text{ mm.}$$

$$K = d_r/4 = 6.2/4 = 1.55 \text{ mm.}$$

$$\text{เพราะฉะนั้น } L_E/K = 273.68$$

เพราะฉะนั้น $L_E/K > 110$ สำหรับสกรูยาวใช้สูตรรอยเลื่อ

$$\text{จาก } W = 3.14285EI/(NL_E^2) = \{3.14285^2 E/(NL_E^2)\} * \{3.14285d_r^4/64\}$$

$$= \{3.14285^2 (206000)/(3*(424.2)^2)\} * \{3.14285(6.2)^4/64\}$$

$$= 273.18 \text{ N}$$

เพราะฉะนั้น รับน้ำหนักได้มากกว่า 50 N

เพื่อความปลอดภัยและดูขนาดเหมาะสมเลือกสกรูขนาดใหญ่ขึ้นอีกทีขนาด

$$d_{outer} = 10 \text{ mm.}; P = 2; d_m = 9; d_r = d_{in} = 7.5 \text{ mm.}$$

แต่เลือกขนาดสกรู D_{outer} 26 mm. เพราะหาซื้อได้ง่ายและประหยัดกว่าการจ้างกลึง

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

3.5 การคำนวณขนาดสกรูส่งกำลัง (Lead Screw) ที่ประหยัดแนวตั้ง

สมมติขั้นแรกให้เป็นสกรูสั้น $L_E/K < 40$

$$\begin{aligned} \text{จาก } W &= \sigma_u A_r = (\sigma_u/N) * [(3.14285/4) * d_r^2] \\ 25 * 9.81 &= (185/3) [(3.14285/4) * d_r^2] \\ 245.25 &= (185/3) [(3.14285/4) * d_r^2] \\ \text{เพราะฉะนั้น } d_r &= 2.25 \text{ mm.} \end{aligned}$$

จากตาราง 11.3 เลือก d_r มาตรฐาน $d_r = 6.2$ mm. (เล็กที่สุดของตาราง)

$$d_{outer} = 8 \text{ mm.}, d_m = 7.25, P = 1.5$$

สมมติการรับแรงทั้งสองใกล้เคียงแบบ CS.

$$L_E = 0.707L = 0.707(600) = 424.2 \text{ mm.}$$

$$K = d_r/4 = 6.2/4 = 1.55 \text{ mm.}$$

$$\text{เพราะฉะนั้น } L_E/K = 273.68$$

เพราะฉะนั้น $L_E/K > 110$ สำหรับสกรูยาวให้สูดวอยเลอร์

$$\begin{aligned} \text{จาก } W &= 3.14285EI/(NL_E^2) = (3.14285^2 E/(NL_E^2)) * (3.14285 d_r^4/64) \\ &= (3.14285^2 (206000)/(3 * (424.2)^2)) * (3.14285 (6.2)^4/64) \\ &= 273.18 \text{ N} \end{aligned}$$

ซึ่งมีค่าใกล้เคียง 245.25 N.

ถ้าลองขนาดใหม่ $d_r = 7.5$ mm.; $d_{outer} = 10$ mm.; $P = 2$; $d_m = 9$

เพื่อความปลอดภัยและดูขนาดเหมาะสมเลือกสกรูขนาดใหญ่ขึ้นอีกคือขนาด

$$\begin{aligned} d_{outer} &= 10 \text{ mm.}; P = 2; d_m = 9; d_r = d_{in} = 7.5 \text{ mm.} \\ &= [3.14285^2 (206000)/(3 * (424.2)^2)] * [3.14285 (7.5)^4/64] \\ &= 585 \text{ N.} \end{aligned}$$


ซึ่งค่าปลอดภัย

เพื่อความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นและดูขนาดเหมาะสมกับที่รองรับคานขนาดใดควรเลือก

ขนาดใหญ่ขึ้นอีกเป็น $d_{outer} = 12$ mm.; $P = 3$; $d_m = 10.5$; $d_r = d_{in} = 8.5$ mm.

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

3.6 หาความหนาของปลอกสวมสกรูส่งกำลังแนวตั้งด้านล่าง

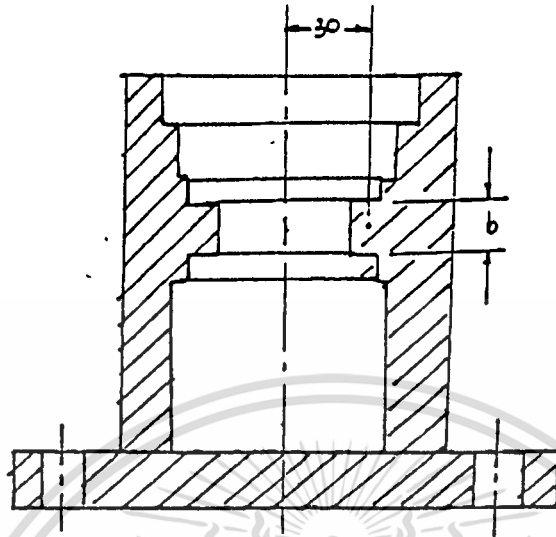

สมมติน้ำหนักสกรูส่งกำลังแนวตั้ง 30 kg.

สมมติ $d_m = 30 \text{ mm}$.

จาก $\sigma_v = F/A$

และ $\sigma_v = \sigma_u / N$

เลือกความปลอดภัย $N = 3$

และค่า $\sigma_u = 185 \text{ N/mm}^2$

เพราะฉะนั้นจะหาความหนาของปลอกส่งกำลังแนวตั้งได้ดังนี้


$$185/3 = 30 * 9.81 / (2 * 3.14285 * (30/2) * b)$$

เพราะฉะนั้น $b = 0.05 \text{ mm}$.

เพื่อความปลอดภัยและความเหมาะสมของขนาดสกรูส่งกำลังควรเลือก b หนา 5 mm.

3.7 ทานวรูปภักกริษา R_D และ M_D

ใช้วิธีทับเบอว์ไฟทึ้น (Super Position)

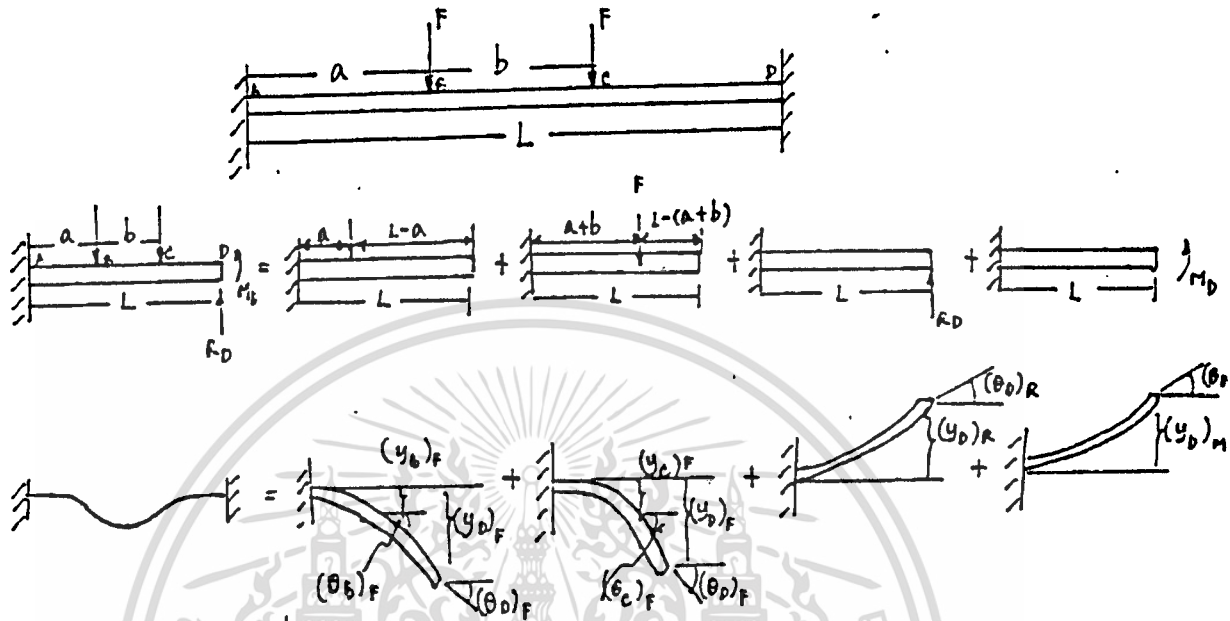

เปิดตารางภาคผนวกที่ 15

$$1. (\theta_D)_F - (\theta_D)_F = -Fa^2 / (2EI); (Y_D)_F = -Fa^3 / (3EI)$$

$$\text{เพราะฉะนั้น } (Y_D)_F = (Y_B)_F + (\theta_B)_F (L-a)$$

$$\begin{aligned} &= -Fa^3 / (3EI) - (Fa^2 / (2EI)) * (L-a) \\ &= -Fa^3 / (3EI) + Fa^3 / (2EI) - Fa^2 L / (2EI) \\ &= (1/EI) \{ Fa^3 / 6 - Fa^2 L / 2 \} \end{aligned} \quad \text{----- 1}$$

$$2. (\theta_D)_F - (\theta_D)_F = -F(a+b)^2 / (2EI); (Y_D)_F = -F(a+b)^3 / (3EI)$$

$$\text{เพราะฉะนั้น } (Y_D)_F = (Y_C)_F + (\theta_C)_F (L-(a+b))$$

$$\begin{aligned} &= -F(a+b)^3 / (3EI) - (F(a+b)^2 / (2EI)) * (L-(a+b)) \\ &= -F(a+b)^3 / (3EI) + F(a+b)^3 / (2EI) - (F(a+b)^2 L / (2EI)) * L \\ &= (1/EI) [F(a+b)^3 / 6 - (F(a+b)^2 / 2) * L] \end{aligned} \quad \text{----- 2}$$

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

3. จากตาราง 15

$$(\theta_D)_R = R_D L^2 / (2EI); \quad (Y_D)_R = R_D L^3 / (3EI) \text{-----} 3$$

4. จากตาราง 15

$$(\theta_D)_M = M_D L / (EI); \quad (Y_D)_M = M_D L^2 / (2EI) \text{-----} 4$$

เพราะฉะนั้นระยะเบี่ยงเบนที่ $D = 0$; -----1+-----2+-----3+-----4

เพราะฉะนั้น $0 = (1/EI) * (Fa^3/6 - Fa^2L/2 + F(a+b)^3/6 - F(a+b)^3 * L/2 + R_D L^3/3 + M_D L^2/2)$ -----5

มุมที่ $D = 0$

เพราะฉะนั้น $0 = (1/EI) * (-Fa^2/2 - F(a+b)^2/2 + R_D L^2/2 + M_D L)$ -----6

-----6*1/2; $0 = 1/EI (-Fa^2L/4 - F(a+b)^2/4 + R_D L^3/4 + M_D L^2/2)$ -----7

-----5-----7; $0 = Fa^3/6 - Fa^2L/4 + F(a+b)^3/6 - F(a+b)^3 * L/2 + R_D L^3/12$

เพราะฉะนั้น $R_D = -2Fa^3/L^3 + 3Fa^2/L^2 - 2F(a+b)^3/L^3 + 6F(a+b)^2/L^2$ -----*

-----5*-----6; $0 = 1/EI (Fa^3 - 3Fa^2L + F(a+b)^3 - 3F(a+b)^2L + 2R_D L^3 + 6M_D L^2)$ -----8

-----6*4L; $0 = 1/EI (-2Fa^2L - 2F(a+b)^2L + 2R_D L^3 + 4M_D L^2)$ -----9

-----8-----9; $0 = Fa^3 - Fa^2L + F(a+b)^3 - F(a+b)^2L + 2M_D L^2$

เพราะฉะนั้น $M_D = -Fa^3/(2L^2) + Fa^2/2L - F(a+b)^3/(2L^2) + F(a+b)^2/2L$ -----*


จะได้แรงปฏิกิริยาและโมเมนต์ที่ปลายคานดังนี้

$$R_D = (-2F/L^3) * (a^3 + (a+b)^3) + (3F/L^2) * (a^2 + 2(a+b)^2)$$

$$M_D = (-F/2L^2) * (a^3 + (a+b)^3) + (F/2L) * (a^2 + (a+b)^2)$$

3.8 ทหาระยะเบี่ยงเบน(deflection)ของเพลารองงาน

ระยะเบี่ยงเบนจะเกิดมากที่สุดที่จุดกึ่งกลางคาน

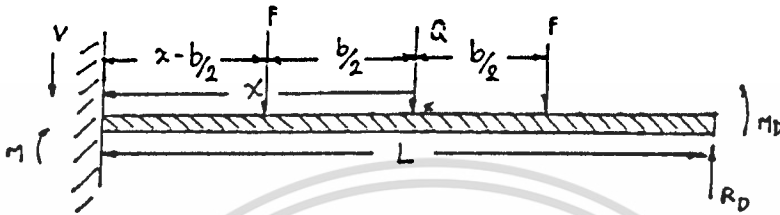

ใช้วิธีคลาสิกทีเดียวใน $M = -F(x-b/2) - Q(x) - F(x+b/2) + R_D L + M_D$

$$\frac{\partial M}{\partial Q} = -x$$

เพราะฉะนั้น $y_x = \int_0^{L/2} (M/EI) * [M/Q] dx$

$$= (1/EI) \int_0^{L/2} (F(x-b/2)x^2 + Qx^2 + F(x+b/2)x - R_D Lx - M_D x) dx$$

$$= (1/EI) * [F(x^2 - bx/2) + Qx^2 + F(x^2 + bx/2) - R_D Lx^2/2 - M_D x^2/2]_0^{L/2}$$

$$= (1/EI) * [2Fx^2 + Qx^2 - R_D Lx^2/2 - M_D x^2/2]_0^{L/2}$$

แทน $Q = 0$

$$= (1/EI) * (2FL^2/4 - R_D L^3/8 - M_D L^2/8)$$

แทนค่า $F = 30/5 = 6 \text{ kg} = 6 * 9.81 = 58.86 \text{ N}$.

$L = 600 \text{ mm}$.

$E (\text{steel}) = 206000 \text{ N/mm}^2$

$$I_x = I_y = 3.14285(r)^4/4 = 3.14285d^4/64$$

$$= 3.14285(25)^4/64$$

$$= 19182.43 \text{ mm}^4$$

แทนค่า $b = 30 \text{ mm}$.

$$a = 600 - 30/2 = 585 \text{ mm}$$

ได้ค่า $R_D = 117.5$

$$M_D = -44.145$$

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้


เพราะฉะนั้นผลที่ได้คือ...

$$y_x = [1/206000 * 19182.43] [2 * 58.86 (600)^2 / 4 - 117.5 (600)^3 / 8 + 44.145 (600)^2 / 8]$$

$$= -0.8 \text{ mm.}$$

ซึ่งเป็นค่าซึ่งน้อยมากเลือกเพลชขนาด 25 mm. ได้

3.9 คำนวณขนาดเสา

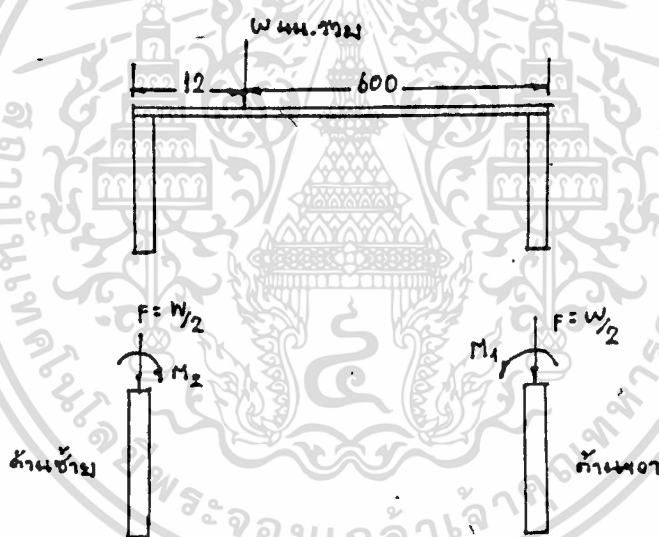

$$W = \text{น้ำหนักมอเตอร์} + \text{น้ำหนักแบร์ริง} + \text{แรงกดลงเนื่องจากสกรูส่งกำลัง (F)}$$

$$\text{จากทอร์คยกของ } T_L = F_L * R = 0.25 \text{ Nm.}$$

$$\text{เพราะฉะนั้นแรงกดลงเนื่องจากสกรูส่งกำลัง} = 0.25 / (25 * 10^{-3})$$

$$= 10 \text{ N.}$$

$$\text{ประมาณน้ำหนักมอเตอร์และแบร์ริง} = 3 \text{ kg.}$$

$$= 3 * 9.81$$

$$= 29.43 \text{ N.}$$

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

เพราะฉะนั้น $W = 29.43 + 10 = 39.43 \text{ N}$

$$F = W/2 = 19.715 \text{ N}$$

จากเหล็กโครงสร้างรีง st 33-1;

$$\sigma_u = 320-490 \text{ N/mm.}^2$$

$$\sigma_y = 185 \text{ N/mm.}^2$$

$$E = 206000 \text{ N/mm.}^2$$

คิดคานด้านขวาเป็นหลักเพราะโมเมนต์มากกว่า

$$M = F * 600$$

$$= 19.715 * 600 = 11829 \text{ Nmm.}$$

จาก C_u^2

$$= 2(3.14285)^2 E / \sigma_u$$

$$C_u = (2(3.14285)^2 E / \sigma_u)^{1/2}$$

$$= (2(3.14285)^2 206000 / 185)^{1/2}$$

$$= 148.256$$

หาค่าอัตราส่วนความเร็วสูงสุดของเสา (ค่า L/R)

จากค่ารัศมีวงแหวนรอบแกนโมเมนต์อินเนอร์เชีย

$$R = (I/A)^{1/2}$$

$$= ((3.14285d^4/64) / (3.14285d^2/2))^{1/2}$$

$$= (d^2/32)^{1/2} = d / (4(2))^{1/2}$$

เพราะฉะนั้นค่าอัตราส่วนความเร็ว $L/R = 600 * 4(2)^{1/2} / d = 3394.11/d$

$$\text{ค่า } F/A = 19.715 / (3.14285d^2/4) = 25.1/d^2$$

$$\text{ค่า } MC/A = 11829 * (d/2) / (3.14285d^4/64) = 120489.2/d^3$$

สมมติเป็นเสาสั้น ($L/R < C_u < 200$)

ได้ตัวคูณความปลอดภัย

$$\text{ค่า } F.S = 5/3 + (3/8) * (L/R C_u) - (1/8) * (L/R C_u)^3$$

$$= 5/3 + (3/8) * (3394.11 / (148.256d)) - (1/8) * (3394.11 / (148.256d))^3$$

$$= 1.67 + (8.585/d) - (1499.86/d^3)$$

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า

ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้คัดลอกเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

$$\begin{aligned}\text{และค่า } \sigma_{allow} &= \sigma_{allow} / F.S = (\sigma_y / F.S) * [1 - (1/2) * ((L/Rc_c)^2)] \\ &= (185 / F.S) * [1 - (262306 / d^2)]\end{aligned}$$

เพราะฉะนั้นหาขนาดของเสาได้จากสมการ

$$F/A + Mc/L = \sigma_{allow}$$

$$25.1/d^2 + 120489.2/d^3 = (185 / F.S) * [1 - (262306 / d^2)]$$




จากทวารอินเทอร์โพรเกรสโตค่า d ได้ดังนี้

d(mm.)	ค่า F/A+Mc/L	ค่า F.S	ค่า σ_{allow}
1	120504.3	-1489.605	32.422
2	4465.35	-51.02	101.96
3	964.917	-8.61	203.7
4	558.5	-3.843	302.3
5	351.79	-1.476	544.867

เพราะขนาดที่สมการเป็นจริงคือ d = 7 มม.

แต่เพื่อความแข็งแรงและเลือกขนาดเพลลาที่สวมพอดีกับแบริ่งนำเลื่อนซึ่งเป็นขนาดที่หาซื้อได้ง่ายและราคาถูกจึงเลือกเพลลาขนาด 2.54 มิลลิเมตรจะสามารถรับแรงกดและโมเมนต์ได้มากขึ้น

3.10 การคำนวณหาระยะเบี่ยงเบนของคานารองแบริงด้านบน

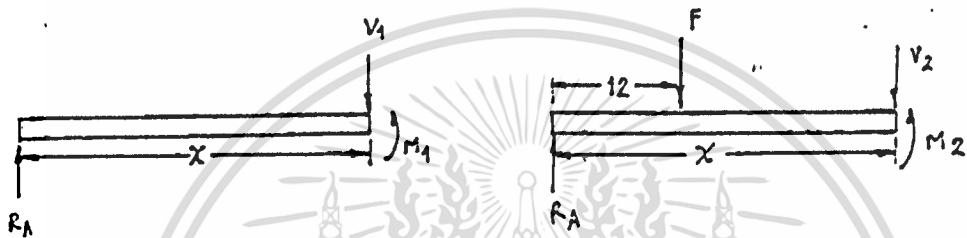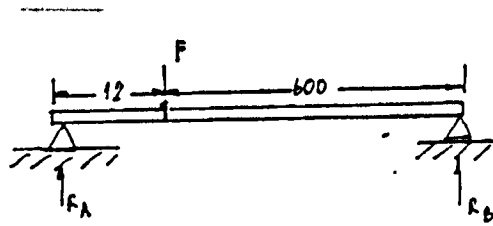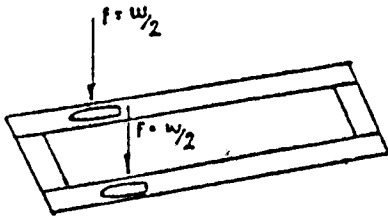

จากค่าน้ำหนักก่ดลงรวม $w = 39.43 \text{ N}$

เพราะฉะนั้น $F = w/2 = 19.715 \text{ N}$

$$R_A * 612 - F * 600 = 0$$

เพราะฉะนั้น $R_A = 19.715 * 600 / 612$

$$= 19.328 \text{ N}$$

$$R_A + R_B = F$$

เพราะฉะนั้น $R_B = 19.715 - 19.328 = 0.387 \text{ N}$

$$\text{จาก } M_1(x) = R_A * x$$

$$= 19.328 * x$$

$$; (0 \leq x \leq 12)$$

$$M_2(x) = R_A * x - F(x-12)$$

$$= 19.328x - 19.715(x-12) \quad ; (12 \leq x \leq 600)$$

ใช้วิธีเชิงกิวแลวต์ฟังก์ชัน

เพราะฉะนั้นจะได้ $M(x) = 19.328x - 19.715(x-12)$

$$EI * (d^2 y / dx^2) = 19.328x - 19.715(x-12)$$

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

$$EI \theta = EI \left(\frac{dy}{dx} \right) = 19.328x^2/2 - 19.715(x-12)^2/2 + c_1 \quad \text{-----1}$$

$$EI y = 19.38x^3/6 - 19.715(x-12)^3/6 + c_1 x + c_2 \quad \text{-----2}$$

แทนค่าสมการ -----2; เมื่อ $x = 0$ ได้ $y = 0$

$$\text{เพราะฉะนั้น } c_2 = 0$$

แทนค่า $c_2 = 0$ และ $x = 600$ จะได้ $y = 0$ ลงในสมการ -----2

$$0 = (19.328/2) * (600)^3 - (19.715/2) * (600-12)^3 + c_1 (600)$$

$$\text{เพราะฉะนั้น } c_1 = -139031.95$$

ค่า E เหล็ก = 206000 N/mm.²

$$\begin{aligned} \text{ค่า I หน้าตัดสี่เหลี่ยม} &= bh^3/12 \\ &= 35 * (5)^3 / 12 \\ &= 364.58 \text{ mm.}^4 \end{aligned}$$

เพราะฉะนั้นได้ค่าระยะเบี่ยงเบนคือ

$$\begin{aligned} Y &= (1/EI) * \{ (19.38/6) * (x^3) - (19.715/6) * (x-12)^3 - 139031.95x \} \\ &= (1/206000 * 364.58) * \{ (19.38/6) * (x^3) - (19.715/6) * (x-12)^3 \\ &\quad - 139031.95x \} \end{aligned}$$

เมื่อ $x = 12$ ได้ค่า $y = -0.022$ mm.

ซึ่งเป็นค่าที่น้อยมาก ดังนั้น คานขนาด 35*8 เป็นขนาดที่ใช้ได้

4. งานเชื่อม (WELDING JOINT)

4.1 บทนำ

ในงานเชื่อมคือการนำชิ้นงานสองชิ้นหรือมากกว่ามาประสานกัน โดยมีหลักอยู่ว่า ชิ้นงานจะต้องต่อกันโดยการหลอมละลายของโลหะทั้งสอง ณ จุดภูมิที่เหมาะสม โดยจะมีการเติมตัวประสานโลหะ (Filler metal) หรือไม่เติมก็ได้

4.2 ประเภทของงานเชื่อมอาจแบ่งออกเป็น 2 พวกใหญ่ๆคือ

1. Fusion welding ชิ้นส่วนของงานเชื่อมติดกันโดยที่โลหะบริเวณแนวเชื่อมจะหลอมละลาย (Melded condition) เข้าติดกัน โดยมีการเติมโลหะ (Filler metal) หรือไม่เติมก็ได้

2. Pressure welding ชิ้นส่วนของงานเชื่อมชนิดนี้จะเชื่อมติดกันโดยที่โลหะบริเวณแนวเชื่อมจะอยู่ในสภาวะที่เริ่มจะเป็นของเหลว (Plastic condition) แล้วใช้แรงกดบริเวณแนวเชื่อมให้อัดติดกัน การเชื่อมแบบนี้จะไม่มีการเติมลวดเชื่อม

4.3 วัสดุที่สามารถเชื่อมต่อกันได้นั้น แบ่งออกเป็น 3 ประเภทใหญ่ๆคือ

1. Low carbon steel เหล็กที่มีคาร์บอนผสมต่ำ คือจะมีเปอร์เซ็นต์คาร์บอนอยู่ไม่เกิน 0.3% แต่ถ้าเกินไปได้แก่ เหล็กชนิด High carbon steel จะเชื่อมได้ก็จะต้องใช้ลวดเชื่อม Electrode ชนิดพิเศษ และจะต้องใช้ช่างเชื่อมที่มีความชำนาญพอสมควร

2. โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก Non-ferrous metal ได้แก่ โลหะพวกทองแดง ทองเหลือง บรอนซ์ สังกะสี และอลูมิเนียม







3. พลาสติกประเภท Thermoplastic materials สามารถเชื่อมต่อกันได้โดยใช้ลมร้อนและลวดเชื่อมพลาสติก

ตารางที่ 1 แสดงสัญลักษณ์ในงานเชื่อม

การเชื่อมต่อ		การเขียนแบบ			
		ภาพสเกต		สัญลักษณ์	
แบบ	สัญลักษณ์	ภาพตัด	ภาพฉาย	ภาพตัด	ภาพฉาย
คานเชื่อม ไม่เติมฉาก เชื่อม					
คานเชื่อมค้ำ					
คานเชื่อม					
บากตัว V					
บากตัว V ข้างเดียว					
บากตัว X					
บากตัว K					
บากตัว U					
บากตัว U .2 คาน					
Fillet weld	คาน เดี่ยว				
	สอง คาน				
เชื่อมพอก					

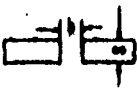เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ตารางที่ 2 การเตรียมชิ้นงานก่อนเชื่อม

ความหนา	เชื่อม	ตะเข็บ	สัญลักษณ์	ลักษณะการตัด	มุม	b	c	h	ข้อพึงเกด
-----3	ข้างเดียว	ตัว I				S			ควาใช้พื้นที่รอง
-----5	สองข้าง					$\frac{S}{2}$			
3----20	ข้างเดียว	ตัว V	V		60°	2			ควาใช้พื้นที่รองรอบ บาก
5----20	สองข้าง					ช้คนคั่งก่อน เชื่อมกับคดง			
16---20	สองข้าง	ตัว X $\frac{2}{3}X$	X		60°	2	-	$\frac{S}{2}$ $\frac{S}{4}$	รอบบากอาจผิดไปตาม โต๊ะ
8----20	สองข้าง	ตัว Y	Y		60°	0-2	2-4		ช้คนคั่งก่อน เชื่อม กับคดง
16	ข้างเดียว สองข้าง	ตัว U	U			2	2	-	แปรท่ผิดควบคุมเค้เดิม เวลาเตรียมงาน ช้คนคั่งรอบเค้เดิมก่อน
16---40	สองข้าง	ตัว K	K			0-2	3	-	สองข้างอาจหุงไม่ เท่ากัน

ความหนา ชิ้นงาน (mm)	Ø Electrode (mm)	Current ที่สั่ง Amp.
2	2	50 - 70
3	2,5	60 - 80
4	3,25	100 - 130
5	3,25..4,0	130 - 170
6 - 10	3,25..4,0	130 - 200
12 - 15	4,0 .5,0	130 - 220
16 ...	4,0 ..6,0	130 - 250

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

4.4 คุณภาพของงานเชื่อม

ในงานเชื่อมเราต้องคำนึงถึงข้อมูลต่างๆที่จะทำให้คุณภาพของงานเชื่อมดี สำหรับข้อมูลต่างๆมีดังนี้

1. ชนิดของโลหะที่จะนำมาเชื่อม หมายถึง วัสดุชิ้นงานนั้นเองจะต้องสามารถนำมาเชื่อมได้หรือ รู้ว่าโลหะที่จะเชื่อมแบบไหนจึงเหมาะสม
2. การเตรียมชิ้นงาน หมายถึง การเตรียมชิ้นงานก่อนเชื่อม เช่น การบากชิ้นงาน เป็นต้น สิ่งเหล่านี้ช่างผู้เชี่ยวชาญควรคุมให้ถูกต้องด้วย
3. วิธีการเชื่อม หมายถึง ลักษณะและท่าทางในการเชื่อมต้องกระทำอย่างถูกต้อง
4. โลหะของลวดเชื่อม หมายถึง ชนิดโลหะของ Electrode หรือ Filler - Material สามารถเข้ากับชิ้นงานที่ทำการเชื่อมได้
5. ความสามารถในการเชื่อม หมายถึง ความชำนาญ ความสามารถของช่างเชื่อมหรือ ฝีมือในการเชื่อม
6. การทดสอบ หมายถึง ความชำนาญ ความสามารถของช่างเชื่อมหรือฝีมือในการเชื่อมภาพว่าดีหรือไม่ดี ส่วนสาเหตุอาจจะเกิดจากข้อมูลข้อที่1ถึง5ก็ได้ตัวอย่างเครื่องมือ ได้แก่ เครื่องตรวจสอบแบบ X-ray เป็นต้น

สำหรับคุณภาพในการเชื่อมนี้แบ่งออกเป็น 3 ชั้น

- คุณภาพชั้นที่ 1 สำหรับงานเชื่อมชั้นนี้จะต้องมีการตรวจสอบข้อมูลตั้งแต่ข้อที่1 ถึงข้อ 6
- คุณภาพชั้นที่ 2 สำหรับงานเชื่อมชั้นนี้จะต้องมีการตรวจสอบข้อมูลตั้งแต่ข้อที่1 ถึงข้อ 5
- คุณภาพชั้นที่ 3 สำหรับงานเชื่อมชั้นนี้ไม่จำเป็นต้องมีข้อมูลใดเลย หรือมีบ้างก็ได้

4.5 การออกแบบงานเชื่อม

ในการออกแบบ (Design) งานเชื่อม เราพยายามนึกถึงหลักในการออกแบบอยู่ 2 ประการคือ








1. ราคาในการสร้างควรจะถูกที่สุด
2. ความแข็งแรง เมื่อราคาถูกแล้วชิ้นงานนั้นควรจะต้องแข็งแรงด้วย

เมื่อผู้ออกแบบงานเชื่อมออกมาแล้ว เขาจะต้องตรวจสอบดูความแข็งแรงของงานอีกทีหนึ่ง แต่ในการออกแบบยังมีข้อที่ควรพิจารณาดังนี้คือ

1. ชนิดของการต่อ
2. ข้อบกพร่องในการเชื่อม
3. การหักเหของแรง บริเวณตะเข็บเชื่อม
4. แรงดึงต่อตะเข็บ ขณะรับโมเมนต์ตัด
5. การสะสมความร้อนในแนวเชื่อม

4.5.1 ชนิดของการต่อ (Weld joint)

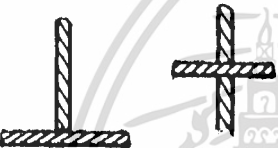
ในการนำชิ้นงานมาเชื่อมต่อกัน ต้องพิจารณาถึงลักษณะการต่อซึ่งมีดังนี้

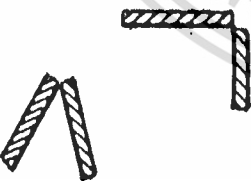1.		<p>Lap Joint เป็นการต่อชิ้นงานโดยนำมาซ้อน หรือซ้อนกันแล้วเชื่อม</p>
2.		<p>Parallel Joint เป็นการต่อชิ้นงานโดยนำมาซ้อนกัน หรือ นำมาชนกันแล้วเอาแท่งประกบต่อ เพื่อช่วยความแข็งแรง</p>
3.		<p>Single and Double T-joint เป็นการต่อโดยชิ้นงานทาบมุมฉากซึ่งกันและกัน</p>
4.		<p>Butt Joint เป็นการคยชนโดยชิ้นงานอยู่ในแนวเดียวกัน</p>
5.		<p>Angle Joint ชิ้นงานที่ต่อเชื่อมจะทำมุมกัน</p>
6.		<p>Corner Joint เป็นการต่อโดยชิ้นบริเวณขอบของชิ้นงานทั้งสองมาต่อกัน และจะห้ามมุมเท่าใดก็ได้</p>
7.		<p>Multiple Joint เป็นการเชื่อมต่อโดยที่บริเวณเชื่อมต่อกันมีชิ้นงานมาต่อเชื่อมกันมากกว่าสองชิ้นขึ้นไป</p>

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้


4.5.2 ข้อบกพร่องในการเชื่อมเนื่องจากรอยบาก (Notch Effect)

การเชื่อมที่ไม่ดีพอจะทำให้เกิดการไหลซึมของโลหะไม่ดี และจากสาเหตุอื่นนี้จะทำให้เกิดการสะสมของความเค้น (Stress concentration) ที่บริเวณแนวเชื่อม และเมื่อชิ้นงานรับภาระแบบสั่นสะเทือน (Vibration loading) และชิ้นงานจะพังได้ง่าย

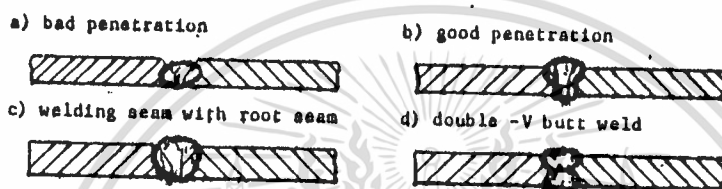

รูปที่ 4.1 รูปแสดงการไหลซึมของโลหะ


นอกจากนี้แล้ว การสะสมของความเค้น (Stress) ยังเกิดขึ้นจากการเชื่อมที่บริเวณจุดเริ่มต้นเชื่อม และจุดปลายแนวเชื่อม คือมีโลหะเชื่อมอยู่น้อยกว่าปกติ ทำให้เป็นหลุม สาเหตุที่เกิดเนื่องมาจากขณะที่เราเดินลวดเชื่อม แล้วรีบเดินหรือรีบยกลวดเชื่อม ในขณะที่ยังมีลวดเชื่อมและจุดสุดท้ายเชื่อม

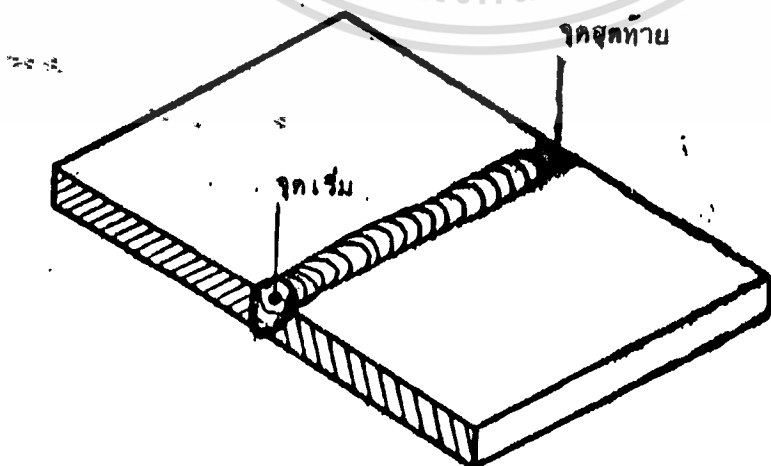

รูปที่ 4.2 จุดเริ่มต้นและจุดสุดท้ายของแนวเชื่อมจะเป็นหลุม

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ข้อแก้ไขเราทำได้โดยเดินลวดเชื่อมให้ช้ากว่าปกติหรือเดินกลับไปมาในบริเวณที่มีโลหะน้อยดูได้จากรูปข้างล่างนี้

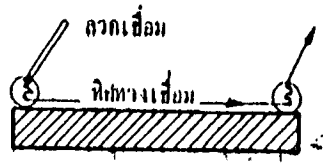

รูปที่ 4.3 แสดงทิศทางการเชื่อม

ด้วยเหตุที่เกิดการสะสมความเค้น (Stress) ขึ้น ดังนั้น เวลาคำนวณความแข็งแรงของแนวเชื่อมจึงคิดความยาวของแนวเชื่อมโดยใช้ความยาวจริงลบ


ออกด้วย 2 เท่าของค่าความกว้างของรอยเชื่อม

$L_c = L - 2a$

$L_c =$ ความยาวของตะเข็บใช้ในการคำนวณ

$L =$ ความยาวของตะเข็บจริง

$a =$ ความหนาของตะเข็บ

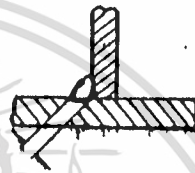

รูปที่ 4.4 แสดงความหนาของตะเข็บเชื่อม

4.5.3 การหักเหของเส้นของแรงในแนวตะเข็บ

ความแข็งแรงของแนวเชื่อมจะมีค่ามากหรือน้อย ขึ้นอยู่กับ

การหักเหของแนวแรงเชื่อมผ่านจุดที่เชื่อมไว้

ถ้าแนวหักเหของแรงทำมุมมาก การสะสมของความเค้น (Stress concentration) จะมากซึ่งจะทำให้ชิ้นงานกันการะได้น้อย

ลงหรือไม่แข็งแรงนั่นเอง (พิจารณารูปที่ 4.5 ถึง 4.8)



ค)



รูปที่ 4.5 แสดงการสะสมของ Stress ของตะเข็บเชื่อม


รูป ก และ ข แสดงการกระจายของแนวแรงบริเวณแนวเชื่อม จารูปนี้ จะเกิดการสะสมของ Stress (Stress concentration) น้อย

รูป ค แสดงแนวแรงที่ผ่านจุดเชื่อมเมื่อชิ้นงานทำมุมกัน การกระจายแรงในแนวเชื่อมจากรูป จะเกิดการสะสมของ Stress สูง

รูป ก และ ข แสดงการกระจายของแนวแรงในบริเวณเชื่อม จากรูปนี้จะเกิดการสะสมของความเค้น (Stress concentration) น้อย

รูป ค แสดงแนวแรงที่ผ่านจุดเชื่อมเมื่อชิ้นงานทำมุมกัน การกระจายแรงในแนวเชื่อมจากรูปจะเกิดการสะสมของความเค้นสูง

ก.

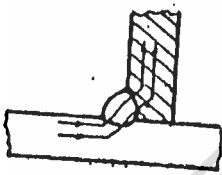

ก. การเชื่อมแบบนูน (Convex fillet weld)

แนวแรงที่ส่งผ่านเป็นมุมฉาก ทำให้เกิดการสะสมของความเค้น (Stress concentration) สูงขึ้นชิ้นงานจะรับ Load ได้น้อย


ข.



ข. การเชื่อมแบบ (Mitre fillet weld)

แนวแรงที่ส่งผ่านจะเป็นมุมแต่น้อยกว่า เพราะฉะนั้นการสะสมความเค้น (Stress concentration) ก็จะน้อยกว่าการเชื่อมแบบนูน

ค.

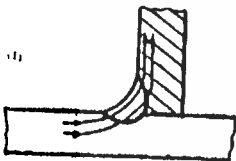


ค. การเชื่อมแบบเว้า (concave fillet weld)


แนวแรงที่ส่งผ่านบริเวณเชื่อมจะเป็นเส้นโค้งทำให้การสะสมของความเค้น (Stress Concentration) ในชิ้นงานน้อยที่สุด

รูปที่ 3.6 แสดงแนวแรงผ่านชิ้นงานรูปตัว T

ก.

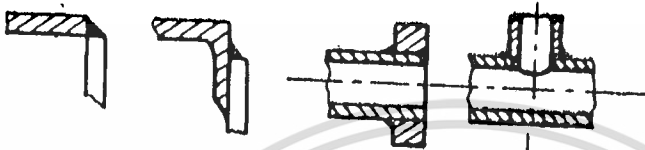

ข.

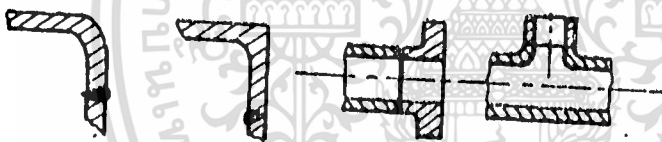


รูปที่ 4.7 การต่อชิ้นงานด้วยการเชื่อม

รูป ก. เป็นงานเชื่อมที่รับภาระได้ไม่ดี

รูป ข. เป็นงานเชื่อมที่รับภาระได้ดี

4.5.4 แรงดึงในแนวเชื่อม (Tension in the weld root)

พิจารณารูปที่ 4.8 จะเห็นว่าส่วนบนของตะเข็บจะรับแรงดึงส่วนล่างจะรับแรงอัด ดังนั้นการเชื่อมแบบรูป ข จะใช้รับภาระได้มาก

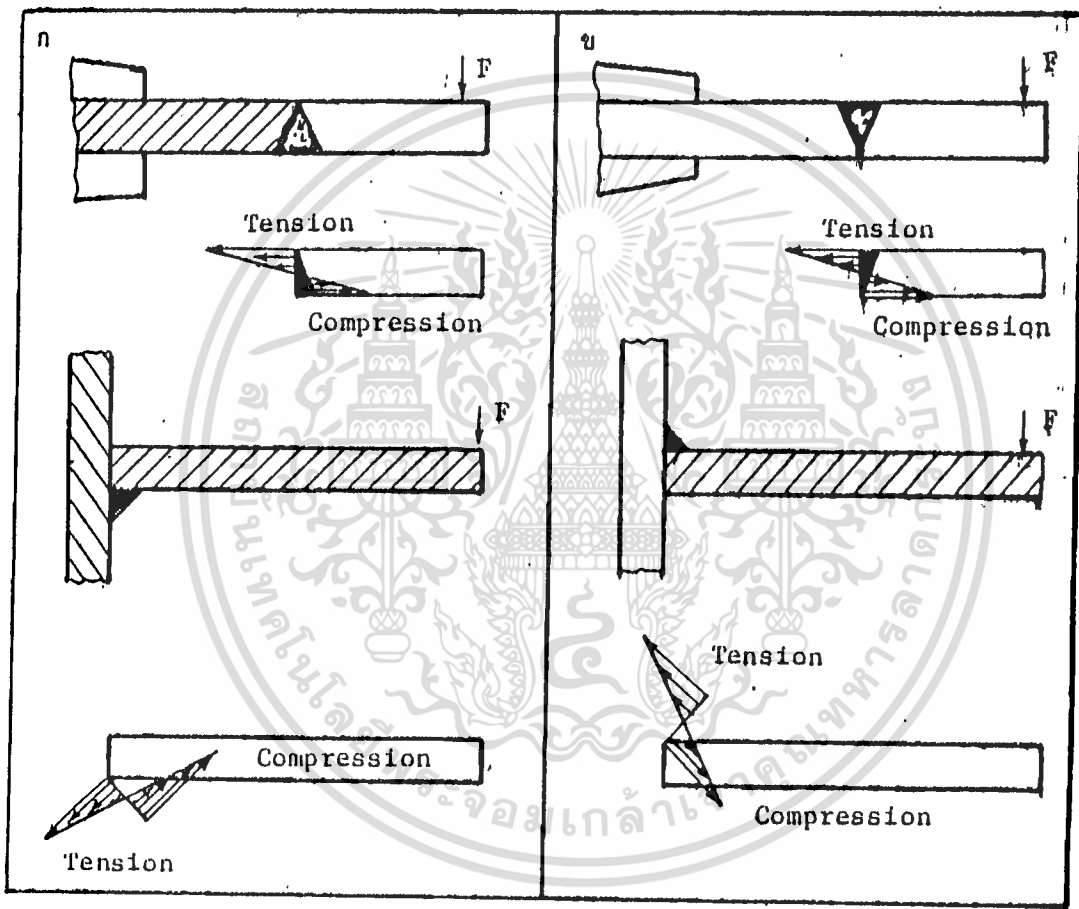

รูปที่ 3.8 การต่อและการยึดคานด้วยงานเชื่อม


ก. จากลักษณะการเชื่อมดังรูป จะรับ Load F ได้ไม่ดี

ข. จากลักษณะการเชื่อมดังรูป จะรับ Load F ได้ดี

4.5.5 การสะสมความร้อนในแนวเชื่อม(Welding seam accumulation)

ระหว่างทำการเชื่อมต่อนื่องาน ชิ้นงานจะหลอมละลายและมีอุณหภูมิสูงขึ้น แล้วเย็นตัวในอากาศจากสิ่งนี้เอง ชิ้นงานจะเกิดความเค้นภายในชิ้น อันเนื่องมาจาก การขยายตัวและหดตัวของชิ้นงานเราเรียกความเค้นที่เกิดขึ้นนี้ว่าความเค้นจากการหดตัว(Shrinkage stresses) ความเค้นนี้จะเป็นผลให้ชิ้นงานเสียความแข็งแรงลง ชิ้นงานจะบิดงอเสียรูปได้และเหตุผลอีกอย่างหนึ่งคือ ขณะเชื่อมต่อนที่ที่ได้รับความร้อนจะขยายกว้างขึ้นเรื่อยๆทำให้เวลาเชื่อมตะเข็บเชื่อมจะกว้างออกไปด้วย และบางทีก็จะทะลุชิ้นงาน อันนี้มักเกิดขึ้นเสมอในการเชื่อมงานที่มีตะเข็บยาวๆ สำหรับการลดความเค้นที่จะเกิดขึ้นในงานเชื่อมที่มีตะเข็บยาวๆ ทำได้โดยการเชื่อมทีละช่วงสั้นๆ โดยแบ่งเป็นระยะ แล้วเดินลวดเชื่อมจาก 1 มา 0 จาก 2 มา 1 จาก 3 มา 2

จะช่วยให้การบิดตัวน้อยลงดังรูป 4.9

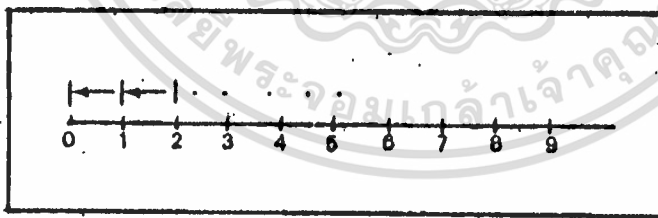


รูปที่ 4.9 ลำดับการเดินลวดเชื่อม

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

รูปที่ 4.10 การเชื่อมตะเข็บข้ามกัน

- ก. การเชื่อมทุกๆจุด จะเกิดจุดรวมของแนวเชื่อมทำให้ Stressภายในมีมาก
- ข. เวลาเชื่อมมักจะเว้นบริเวณที่แนวเชื่อมจะมารวมกันเพื่อลดความเค้นภายใน

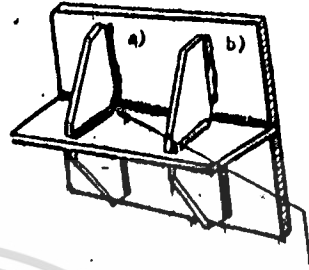

จุดที่เกิดการสะสมความเค้น


รูปที่ 4.11

หลักการในการเชื่อมต่อ

- a. ตะเข็บแนวยาว
- b. ตะเข็บแนวตั้ง
- c. ก่อ



(—<—) หัวลูกศรแสดงทิศทางการเชื่อม

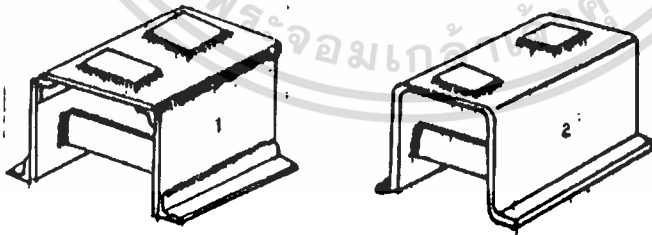


รูปที่ 4.12 งานเชื่อมโลหะทั่วไปจะพยายามลดแนวเชื่อมให้น้อยที่สุดเท่าที่จะทำได้

1. ชิ้นงานนี้ไม่เหมาะสมเพราะมีแนวเชื่อมมากเกินไป
2. ชิ้นงานนี้เหมาะสมเพราะมีแนวเชื่อมน้อย

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

รูปที่ 4.13 การเชื่อมเฟือง

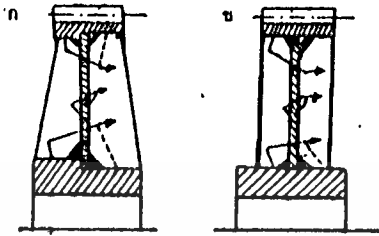


- ก. ไม่ควรกัดเฟืองก่อนแล้วนำมาเชื่อมต่อกันเพราะอาจเกิดการบิด ไม่ได้ศูนย์
- ข. ชั่งงานเมื่อเชื่อม แล้วควรจะนำไปกลึง เพื่อให้ได้ศูนย์รวมกันอีกทีแล้วค่อยกัดเฟือง

3.6 กฎหรือข้อพึงปฏิบัติต่างๆไปในงานเชื่อม

1. คุณสมบัติของวัสดุเชื่อมจะต้องดีกว่าคุณสมบัติของวัสดุชิ้นงานเสมอ
2. พยายามออกแบบงานเชื่อมโดยให้มีแนวเชื่อมน้อยที่สุดเท่าที่จะน้อยได้
3. แนวเชื่อมที่ดีจะต้องมีความเค้นภายในบริเวณเชื่อมน้อยที่สุด
4. พยายามป้องกันหรือหลีกเลี่ยงแนวเชื่อมที่เชื่อมติดกัน
5. อย่าเชื่อมในบริเวณที่ชิ้นงานเปลี่ยนรูปร่าง (ในบริเวณวงกลม) พิจารณา

รูปที่ 4.14

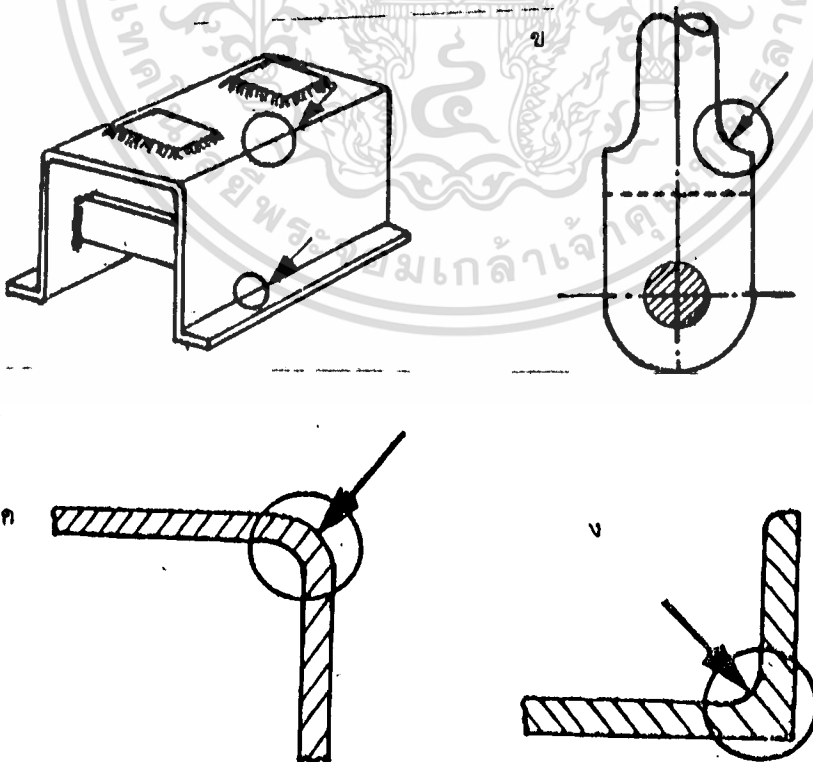

รูปที่ 4.14 แสดงบริเวณที่ไม่ควรเชื่อม

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ตารางที่ 3 ค่าความแข็งแรงที่ยอมให้มีได้ในแนวเชื่อม มีหน่วยเป็น N/mm²

** (I = Steady Load; II = Vary Load; III = Alternating Load) **

ชนิดของการเชื่อม	ชนิดของกรรมวิธีที่เกิดขึ้น บนชิ้นงานเมื่อมี load กระทำ	คุณภาพของงานเชื่อม	สภาพการรับภาระ (Loading Condition)				
			วิธีของชิ้นงานเชื่อม				
			I		II		III
			St37	St50	St37	St50	St37
คานชนในแนวราก (Butt seam with root weld.)	ค้ำ, ยึด, งอ	I	169	220	110	130	55
		II	130	175	85	105	45
		III	110	155	75	90	40
	ตักเชื่อม	I	100	140	70	80	35
		II	80	110	55	65	30
		III	70	100	50	55	25
คานชนในแนวราก (Butt seam with out root weld.)	ค้ำ, ยึด, งอ	I	140	180	95	100	45
		II	110	145	75	80	35
		III	100	125	65	70	32
	ตักเชื่อม	I	90	110	60	70	30
		II	70	85	50	55	25
		III	60	75	40	50	20
Mitre Fillet weld.	ทุกชนิด	I	90	110	60	70	30
		II	70	85	50	55	25
		III	60	75	40	50	20
	Concave fillet weld.	I	120	150	75	90	40
		II	95	120	60	70	30
		III	85	100	50	60	25
Double fillet weld.	I	140	190	90	120	50	
	II	110	150	70	95	40	
	III	100	130	60	85	35	
Fillet weld In normal shear.	ค้ำ, ยึด	I	180	220	120	140	60
		II	145	175	95	110	50
		III	125	155	85	100	40
	ยึด	I	240	280	155	180	75
		II	190	220	125	145	60
		III	170	190	110	125	50
	บิด	I	125	155	85	100	50
		II	100	125	70	80	40
		III	85	110	60	70	35

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

4. ผลการทดลอง

เมื่อทำการปรับ SUPPLY ที่จ่ายไฟให้กับ MOTOR ทั้ง 2 ตัวจะพบว่า ความเร็วที่เหมาะสมระหว่างลวดเชื่อมในแนวตั้งกับชิ้นงานตามแนวราบ ได้ผลดังนี้

1. ความเร็วของลวดเชื่อม = 21.6 ซม./นาที
2. ความเร็วของชิ้นงาน = 13.2 ซม./นาที
3. ความสัมพันธ์ระหว่างความเร็วของลวดเชื่อมกับความเร็วของชิ้นงานจะ

ได้เท่ากับ

$$\frac{V \text{ของลวดเชื่อม}}{V \text{ของชิ้นงาน}} = \frac{21.6 \text{ ซม./ม}}{13.2 \text{ ซม./ม}}$$

$$= 1.64 \text{ เท่า}$$

4. MOTOR ที่ขับลวดเชื่อม ขนาด 39.5 W ต้องจ่ายไฟ = 5.5 Volts
- MOTOR ที่ขับชิ้นงาน ขนาด 17 W ต้องจ่ายไฟ = 6 Volts

5. สรุปและวิจารณ์

1. Project นี้เป็น Project เก่าของรุ่นพี่ซึ่งของเก่าใช้ Stepping Motor ในการขับสกรู ซึ่งจะทำให้ชิ้นงานกับลวดเชื่อมเคลื่อนที่ไม่ต่อเนื่องคือเป็นจังหวะๆ
2. ในส่วนของ Project ปีนี้ที่กระผมทำได้ใช้เวลานานพอสมควรในการหาซื้อ D.C. Motor ซึ่งต้องใช้ขนาด 12 W กับ 5 W (จากที่คำนวณ) แต่ขนาดดังกล่าวเล็กมากหาซื้อไม่ได้กระผมจึงใช้ขนาดที่ใหญ่ขึ้นคือ 39.5 W กับ 17 W ซึ่งผลปรากฏว่าสามารถขับสกรูได้ดีกว่า Stepping Motor เพราะไม่ติดขัด
3. Project จะสมบูรณ์ ชิ้นงานที่เชื่อมได้แข็งแรงควรจะให้หัวลวดเชื่อมส่ายได้ และในส่วนของ D.C. Motor ควรจะมีวงจรควบคุมความเร็วเพราะจริงๆ แล้วความเร็วจะไม่คงที่ ทั้งนี้เพราะเนื่องจากคุณภาพของลวดเชื่อม

ขอขอบคุณ