



ปริญญาโทชั้นปีการศึกษา 2533

เรื่อง เครื่องตัด CNC ส่องมิติ

ผู้จัดทำ

1. นาย กุลชาติ ศิริไพศาลกุล 32.6302
2. นาย นิพนธ์ ศิริรัตน์ 32.6310
3. นาย เรืองไกร รังสิพล 32.6319



เลขหมุ่	๓๓๑๓๖ ๓๔
เลขทะเบียน	๐๖๗๙๖๙
วัน, เดือน, ปี	๓๑ ก.ค. ๖๔

027969

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

หัวข้อปริญญาโท
นักศึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ปีการศึกษา

เครื่องตัด CNC สองมิติ
นาย กุลาชาติ ศิริไพศาลกุล
นาย นิพนธ์ ศิริรัตน์
นาย เรืองไกร รังสิพล
อ. วิทยา ทิพย์สุวรรณพร
2533

บทคัดย่อ

การนำคอมพิวเตอร์มาควบคุมเครื่องจักรนับว่าเป็น การประสานวิชาการทั้ง สองด้านเข้าด้วยกันที่ ทำให้การใช้งานเครื่องจักรเป็น ไปอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ปัญหาที่นักวิจัยได้แสดงให้เห็นถึง การออกแบบ และการสร้างเครื่องจักรชนิดหนึ่ง คือ เครื่องตัดโลหะซึ่งควบคุมการทำงานทั้งหมดด้วยคอมพิวเตอร์ โดยออกแบบลักษณะชิ้นงานที่ต้องการบนคอมพิวเตอร์ แล้วหลังจากนั้นคอมพิวเตอร์จะทำการประมวลผล ชิ้นงานที่ได้ออกแบบไว้เพื่อนำไปกำเนิดเป็นสัญญาณไฟฟ้าเพื่อกำหนดการเคลื่อนที่ของหัวตัด ให้เป็นไปตามชิ้นงานที่ออกแบบไว้ นอกจากนี้ยังสามารถกำหนด อัตราส่วนของการขึ้นงาน ตำแหน่งที่ต้องการตัดจริงบนพื้นที่การตัดได้ เพื่อให้มีการสูญเสียของโลหะที่นำมาตัดน้อยที่สุด ส่วนอุปกรณ์ที่ใช้ในการตัดนั้น สามารถใช้ได้กับหัวตัดหลายประเภทไม่จำเพาะเจาะจงกับประเภทใดประเภทหนึ่ง เพื่อให้สามารถใช้งานเครื่องนี้ได้อย่างกว้างขวาง แต่ส่วนใหญ่จะใช้งานได้ดีกับหัวตัดประเภท Air Plasma และหัวตัดที่ใช้แก๊ส ประโยชน์ที่จะได้จากการนำเครื่องจักรประเภทนี้คือ การทำงานของเครื่องจักรจะมีความแม่นยำสูง และสามารถทำงานที่มีความละเอียดซับซ้อน รวมทั้งสามารถลดความสูญเสียของชิ้นงานลงได้ดี

Thesis Title CNC 2 AXIS CUTTING MACHINE
Name Mr.Kullachat Siriphaisankul
Mr.Niphon Sirirat
Mr.Ruangkrai Rangsiphol
Advisor Mr.Vittaya Thipsuwanporn
Academic Year 1990

ABSTRACT

The application of computer for machine control are presented in this thesis. Also in thesis is illustration about design and construct of cutting machine with computer numerical control.

The assigned workpiece that can define ratio and position on the real cutting area for minimize lossing of material are designed on computer, and then the workpiece information are processed and converted into the form of electrical signal for cutting tip movement by microcomputer.

The widely use of many type of cutting tip with this CNC cutting machinr are seem possible but air-plasma and gas cutting tip are better fit.

The useful of this cutting CNC cutting machine is high accuracy , complexity workpiece , and reducing loss of material from cutting

สารบัญ

บทที่ 1.	บทนำ	1
บทที่ 2.	วงจรขับเคลื่อนหัวตัด	3
	2.1 ส่วนที่อยู่บนเครื่องคอมพิวเตอร์	3
	2.2 ส่วนที่อยู่บน Driver Board	4
	2.3 วงจรใช้งานจริง	12
บทที่ 3.	โปรแกรมสำหรับควบคุมและใช้งานร่วมกับเครื่องตัด	13
	3.1 เป้าหมายของโปรแกรม	13
	3.2 Hardware ที่จำเป็น	13
	3.3 การใช้งานของโปรแกรม	15
	3.4 การทำงานของชุดคำสั่ง	17
	3.5 การจัดเก็บคำสั่ง	34
	3.6 การควบคุมการเคลื่อนที่ของหัวตัด	37
	3.7 โปรแกรมควบคุมการเคลื่อนที่	38
	3.8 การประมวลผลคำสั่งเป็นการเคลื่อนที่	40
บทที่ 4.	การทดลอง	47
	4.1 ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการทดลอง	47
	4.2 การแก้ไข้ปัญหา	48
	4.3 การทดลองตัดชิ้นงานจริง	48

บทที่ 1 บทนำ

ปัจจุบัน งานชิ้นส่วนเครื่องกลที่ใช้ในงานโครงสร้างขนาดใหญ่ เช่น เรือเดินสมุทร ไชโลเก็บของ โครงสร้างตึก เป็นต้น จะใช้โลหะแผ่นหนา นำมาตัด เป็นรูปร่างเพื่อเชื่อมกับเหล็กเส้นขนาดใหญ่ให้ได้โครงสร้างที่แข็งแรง เช่นแผ่นประกอบการเชื่อมเข้ามุม แผ่นเหล็กทรงต่าง ๆ งานลักษณะนี้ไม่จำเป็นต้องสร้างให้ตีขนาดต้องใช้เครื่องกัด เครื่องกลึง หรือเครื่องไส เนียงใช้เครื่องมือพื้นฐาน เครื่องมือตัดด้วยความร้อน เช่น แก๊สชนิดต่าง ๆ หรือไฟฟ้าการตัดโลหะด้วยเครื่องมือประเภทนี้จะเกิดมลภาวะเป็นอันตรายต่อผู้ปฏิบัติงานถ้าทำงานเวลานาน

บริษัทยาพิเศษฉบับนี้ เป็นส่วนรายงานการสร้างและทดลอง เครื่องจักรที่นำมาใช้ติดตั้งหัวตัดประเภทความร้อน เพื่องานตัด โดยสามารถออกแบบรูปร่างชิ้นงานและตัดชิ้นงานได้บนเครื่องนี้

ปัญหาการตัดชิ้นงานโลหะด้วยความร้อนโดยควบคุมหัวตัดด้วยมือ

1. ขอบของชิ้นงานไม่เรียบและต่อเนื่อง เพราะมือคนไม่นิ่งพอ
2. ขนาดในการตัดชิ้นงานผิดพลาด
3. ปริมาณชิ้นงานที่คนตัดได้ ต่อเวลาขึ้นอยู่กับความสามารถและความชำนาญ
4. เวลาการทำงานของคนในงานตัดโลหะน้อยเพราะจะเป็นอันตรายต่อตาและ

ปวด

จากการศึกษาการทำงานของคนแล้วใหม่เบื้องต้นจึงนำมาออกแบบเครื่อง โดยส่วนสำคัญของเครื่องจะประกอบด้วยส่วนของเครื่องกลซึ่งเป็นหัวตัดตั้งส่วนหัวตัดเป็นตัวเลื่อน หัวตัดตามรูปที่ต้องการ ส่วนที่สอง จะเป็นส่วนควบคุมส่วนเครื่องกลและส่วนที่สาม อำนวยการควบคุมการทำงาน

การออกแบบส่วนเครื่องกล

1. ชิ้นงานของการตัดมี 2 มิติ เพราะฉะนั้นจะต้องให้หัวตัดเคลื่อนที่ได้ 2 แกนเครื่องที่ออกแบบจึงใช้มอเตอร์ 2 ตัว และส่วนเคลื่อนที่แนวตรง 2 ตัววางตั้งฉากกัน ดังรูปท้ายบท
2. มอเตอร์ที่ใช้จะเป็นสเต็ปมิงมอเตอร์ขนาด 5V 1A 1.8 องศาต่อสเต็ปความเร็ว 100 รอบต่อนาที

3. ส่วนเปลี่ยนการหมุนของมอเตอร์เป็นระยะทางจะใช้ สกรู ซึ่งเป็นเกลียวแบบบอล

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนลิขสิทธิ์สำหรับกรใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่นอนุญาติให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า

ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

แปรงสีฟัน ซึ่งสกรูชนิดนี้จะมีความผิดพลาดน้อย และมีความผิดน้อย โดยใช้ความยาว 550 มม.
ระยะเกลียว = 4 มม./เกลียว

4. ระบบนำร่องการเคลื่อนที่จะใช้แบบ เพลากลม ขนาด 12 มม. กับปลอกทองเหลือง 2 ชุด ในแกนเคลื่อนที่แรก และใช้สายเลื่อนแบบลูกกลิ้งในอีกแกนเคลื่อนที่ ซึ่งส่วนเครื่องกลที่ ออกแบบสามารถให้ความละเอียดในการหมุนมอเตอร์สูงสุด = 0.01 มม. จากขนาดมอเตอร์ที่ใช้จะรับน้ำหนักได้มากที่สุดเท่ากับ 8 กก. และระยะผิดพลาดในการทำงานต้องน้อยกว่า 10 เปอร์เซ็นต์ ของระยะทางที่กำหนดจากวงจรและโปรแกรมควบคุมการตัด ความเร็วเคลื่อนที่หัวตัด ไม่น้อยกว่า 300 มม. ต่อนาที

การออกแบบส่วนการควบคุม

การควบคุมมอเตอร์จะต้องสามารถกำหนดความเร็วของหัวตัด

ตามความหนาของชิ้นงาน ส่วนประกอบมี 2 ส่วน

1. วงจรขับมอเตอร์จะต้องให้กำลัง, ความเร็วของมอเตอร์สูงสุด ซึ่งจะให้รายละเอียดต่อไป
2. วงจรควบคุม ส่วนนี้จะใช้ ไมโครคอมพิวเตอร์ IBM PC/XT เป็นหลัก โดยใช้พอร์ทขนานมาควบคุมวงจรมอเตอร์ ด้วยโปรแกรมซึ่งจะให้รายละเอียดภายหลัง
3. วงจรควบคุมการเปิด ปิด หัวตัด ส่วนนี้จะรับสัญญาณจากโปรแกรมควบคุมบนเครื่อง IBM PC/XT

การออกแบบส่วนอำนวยความสะดวกในการออกแบบชิ้นงาน

ส่วนนี้จะ เป็นโปรแกรมอำนวยความสะดวกในการออกแบบชิ้นงานที่จะตัด โดยจะมีส่วนใช้ออกแบบเส้นตรง เส้นโค้ง วงกลม วงรี และรูปมาตรฐานอื่น ๆ ซึ่งใช้ในงานเขียนแบบเครื่องกล ส่วนอำนวยความสะดวก เช่น การเก็บ รูปชิ้นงานการดึงรูปเก่า การวางตำแหน่งของชิ้นงานบนพื้นที่ในการตัด การกำหนดขนาดและมาตราส่วนของชิ้นงาน การลบข้อมูลและอื่น ๆ ซึ่งจะขอกล่าวในบทต่อไป

บทที่ 2 วางจรรยาบรรณเคลื่อนหัวตัด

2.1 ส่วนที่ควบคุมเครื่องคอมพิวเตอร์

สำหรับการเชื่อมต่อหรือ interface ระหว่าง program เกี่ยวกับการวาดรูปบน IBM กับ ชุดควบคุม motor ควบคุมการ on/off ของหัวตัดและ sensor สัญญาณ Home ทั้งหมดนี้ กระทำโดยการ interface ผ่านทาง card printer ซึ่งเป็น port ขนาด 8 bit. โดยบริษัท IBM ได้ออกแบบมาให้สามารถได้มาตรฐาน port centronic มีขนาด 25 pin port. นี้เห็นได้ทั้ง input. และ output. โดยมีกำลังขับได้ถึง 12 TTL output.

โดยทั่วไป port. นี้ปกติใช้เป็น port. output. เพื่อส่งข้อมูลให้กับเครื่องพิมพ์แต่ก็ยังสามารถรับข้อมูลเป็น input port. ได้เช่นกัน port. ของเครื่องพิมพ์ จะมีสัญญาณต่างๆเพื่อใช้ในการตรวจสอบสัญญาณซึ่งกันและกันด้วย

บน Board เชื่อมต่อกับเครื่องพิมพ์โดยจัดการเรื่อง port. ที่ cpu 8088 มองเห็นได้เป็น port. output. 2 port. และ port. input. 2 port. สำหรับการเชื่อมต่อกับเครื่องพิมพ์นี้ มันจะมีอยู่บน Board monochrome ด้วยซึ่งเบอร์ port. ทั้ง 2 จะแตกต่างกัน ซึ่งมีหมายเลข port. ดังนี้

Port. ส่งข้อมูล ออกเครื่องพิมพ์

-port. หมายเลข 378H สำหรับ board อะแดปเตอร์ เครื่องพิมพ์

-port. หมายเลข 3BCH สำหรับ board monochrome Port.ส่งคำสั่งเพื่อควบคุมเครื่องพิมพ์

สำหรับตอบโต้สัญญาณ

-port. หมายเลข 37AH สำหรับ board อะแดปเตอร์เครื่องพิมพ์

-port. หมายเลข 3BEH สำหรับ board monochrome สำหรับ input. บน card แต่ละ

card. มี 3 port.

-port. หมายเลข 378H สำหรับการอ่านข้อมูลจาก port. ขนานกรณี board อะแดปเตอร์เครื่องพิมพ์

-port. หมายเลข 3BCH สำหรับอ่านข้อมูลขาน กรณี board monochrome

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่เผยแพร่โดยสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครเชียงใหม่
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

เตอร์เครื่องพิมพ์

-port. หมายเลข 3BDH สำหรับการอ่านสถานะจาก port. input ในกรณี board monochrome

-port. หมายเลข 37AH สำหรับการอ่านสถานะของเครื่องพิมพ์ สำหรับ board อะแดปเตอร์เครื่องพิมพ์

-port. หมายเลข 3BEH สำหรับการอ่านสถานะเครื่องพิมพ์ สำหรับ board monochrome

Port. ที่ให้

สำหรับ port. ที่ให้ในการ interface ของเครื่องตัดนี้จะใช้ 2 port. คือ port. input 1 port. และ port. output. 1 port. โดยใช้หมายเลข port. input. 1 port. ตามลำดับ สำหรับ port. input. จะใช้สำหรับรับสัญญาณ Home_x และ Home_z จาก board buffer ซึ่งเราจะใช้เพียง 2 bit. ที่เหลืออีก 6 bit. เราจะสำรองไว้ ส่วน port. output. จะให้เป็นตัวส่งสัญญาณควบคุมมอเตอร์ ซึ่งมีสัญญาณต่างๆคือ enable, direction, pulse รวมทั้งสัญญาณควบคุมการ on/off ของหัวตัด ซึ่งรวมทั้งสิ้นจะใช้ 7 bit สำรองไว้ 1 bit.

2.2 ส่วนที่อยู่บน driver board

buffer board

เนื่องจากเราใช้ port. printer เป็นตัวเชื่อมต่อ เพื่อเป็นการป้องกัน การเสียหายของ computer ในกรณีเกิดการผิดพลาด หรืออุปกรณ์ทางชุด drive ของมอเตอร์ เสียหรือไป load port. ของของ computer ซึ่งปัญหาเหล่านี้ จะนำความเสียหายให้แก่ computer ได้ เราจึงต้องสร้าง board buffer ขึ้นมา

ส่วนประกอบ

สำหรับ board buffer จะประกอบด้วย 4 ส่วนดังนี้

- input buffer
- output. buffer
- indicator


ในการกล่าวถึงต่อไปนี้เป็น ส่วนที่เป็น buffer หมายถึงเป็น buffer ระหว่าง ชุด drive มอเตอร์ กับ computer เพราะฉะนั้นคำว่า input buffer หมายถึง buffer ตอน computer ทำการ in กับอุปกรณ์ภายนอก ส่วนคำว่า output buffer ก็เช่นเดียวกัน จะหมายถึง เป็น buffer ตอน computer ทำการ out. ข้อมูลไปให้อุปกรณ์ ภายนอก ซึ่งจะกล่าวถึงรายละเอียด ของแต่ละส่วนต่อไป

1. ส่วน input. ส่วนนี้ จะทำหน้าที่ เป็นตัวป้องกัน ระหว่าง computer กับ ชุด drive motor เมื่อ computer ทำการ input. ข้อมูลจากชุด drive motor จึงจะเป็นสัญญาณ สำหรับบอก program ความคุม ตรวจสอบ เพื่อความถูกต้องของตำแหน่ง สัญญาณนี้คือ สัญญาณ home คือในตอนเริ่มต้นการทำงานของ เครื่องตัดนี้เครื่องจะต้องทำการเคลื่อนหัวตัด มาที่ตำแหน่งอ้างอิง เพื่อจะได้ใช้เป็นระยะอ้างอิง ในการตัด จุดนี้ถือว่าเป็นจุด home ซึ่งจะมี 2 แกน คือ แกน X และ แกน Z เราจะใช้ switch เป็นตัว sensor 2 ตัว ตัดอยู่ที่จุดอ้างอิงในการนี้ที่หัวตัด ไม่ได้อยู่ที่จุดอ้างอิง เพราะฉะนั้น ในตอนที่กำลังเคลื่อนที่ เข้าสู่จุดอ้างอิงนี้ ในขณะที่เดียวกันจะต้องคอยตรวจสอบด้วยว่าถึงจุดอ้างอิงแล้วหรือยัง และเมื่อถึงจุดอ้างอิงก็จะรอรับคำสั่ง ที่จะทำงานต่อไป สำหรับอุปกรณ์ที่ใช้ในส่วนนี้คือ 74LS244 ซึ่งเป็น tristate buffer ขนาด 8 bit มาทำหน้าที่ เป็น buffer

2. ส่วน out.put. ส่วนนี้จะทำหน้าที่เป็นตัวป้องกัน ระหว่าง computer กับ ชุด drive motorเมื่อ computer ส่งสัญญาณ การควบคุมต่าง ๆ ไปให้ชุด drive motor ซึ่งสัญญาณต่าง ๆ มีดังนี้ enable ; direction , pulse , on/off motor และ on/off relay สำหรับสัญญาณ ที่ส่งมาจาก computer โดยตรงนี้จะเห็นสัญญาณรวมอยู่ เราจะต้องมาทำการ แยกสัญญาณ เพิ่มเติม ซึ่งสัญญาณที่ชุด drive motor ต้องการคือ enable , pulse , direction ,ซึ่งเรา แสดงวงจรที่ใช้ในการแยกสัญญาณ เหล่านี้ได้ดัง รูปที่ 2.1

ซึ่งวิธีการนี้ จะทำให้เราสามารถทำการควบคุม ความลำพันธ์ ของการเคลื่อนที่ และทิศทาง เป็นไปได้โดยง่าย สำหรับ \overline{IC} ที่ใช้ในส่วนนี้ จะเป็นเบอร์เดียวกับส่วน input. นั่นคือ 74LS244 ส่วนที่ทำการแยกสัญญาณจะใช้ \overline{IC} gate เบอร์ 74LS08 ซึ่งเป็น and gate

3. ส่วน indicator ส่วนนี้ จะทำหน้าที่ บอกสถานะต่าง ๆ ของชุด drive ทั้งหมด รวมทั้ง power ซึ่งแสดง สภาวะการ ON ของเครื่อง สัญญาณต่าง ๆ มีดังนี้ power , motor1 , motor2 , home X , home Z , relay ON ซึ่ง indicator ของสัญญาณทั้ง

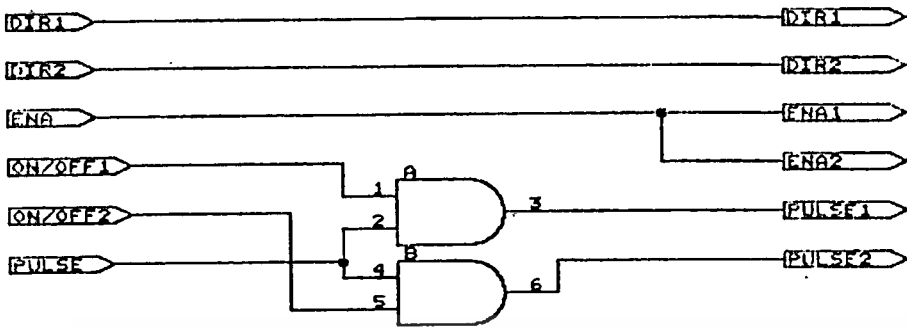

รูปที่ 2.1 แสดงสัญญาณต่าง ๆ ของชุด drive motor

แสดงผลด้วย LED ทั้งหมด

4. ชุดขับ relay สำหรับชุดขับ relay เราใช้ ทรานซิสเตอร์ array 1 ชุด เพื่อขับ relay. ขนาด 12 V เพื่อในการ on/off หัวตัด ซึ่งจะใช้ relay ไป drive valve อีกรี่ เพื่อ ใช้ในตอน สิ้นตัดชิ้นงาน

ส่วนของ MOTOR DRIVER BOARD


สาเหตุที่เลือกใช้ stepping motor เป็นตัวขับเคลื่อน

ปัจจุบันเทคโนโลยีทางด้านอิเล็กทรอนิกส์ ได้พัฒนาขึ้นอย่างรวดเร็ว จนสามารถนำไปใช้ควบคุมการทำงานของมอเตอร์ และมอเตอร์ที่นิยมนำมาใช้งานอย่างแพร่หลายชนิดหนึ่งก็คือสเต็ปมิ่งมอเตอร์ เพราะสามารถควบคุมได้ง่ายและถูกต้องแม่นยำ สามารถควบคุมความเร็วโดยการเปลี่ยนแปลงความถี่ที่ป้อนเข้าวงจรควบคุม ส่วนตำแหน่งก็สามารถควบคุมโดยการควบคุมจำนวนพัลส์ (pulse) ที่จ่ายให้วงจรควบคุม ซึ่งมุมของการเคลื่อนที่ในแต่ละพัลส์นั้นจะขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของมอเตอร์แต่ละตัว และยิ่งเหมาะที่จะเชื่อมต่อกับระบบคอมพิวเตอร์

ส่วนคุณสมบัติของสเต็ปมิ่งมอเตอร์อีกอย่างหนึ่ง ก็คือ ในขณะที่แกนเพลลาหยุดอยู่กับที่นั้น จะมีแรงบิดสูงสุด แต่เมื่อความเร็วรอบสูงขึ้นพบว่าแรงบิดจะลดลงจนมีค่าเป็นศูนย์ ซึ่งแปรผันกับความ

เอกสารที่ป้อนให้วงจรควบคุมดังรูปที่ 2.2 ดังนั้นต่อไปนี้จึงขอเสนอวิธีแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้มีการขยายไม่จำกัดทุกสิ่ง อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้


ความเร็วเพิ่มขึ้นไปอีก ดังรายละเอียดที่จะกล่าวต่อไป

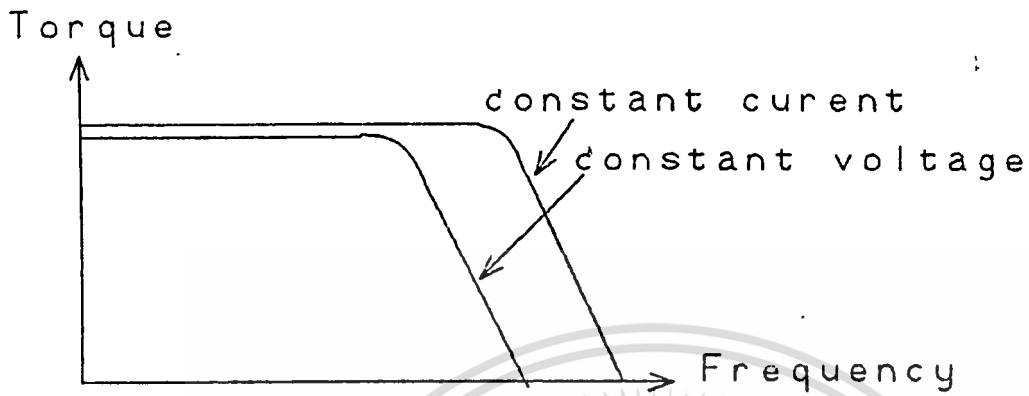

รูปที่ 2.2 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างความเร็วกับแรงบิด


หลักการ

เนื่องจากวงจรที่พบเห็นส่วนมากจะเป็นดัง รูปที่ 2.3 ซึ่งเป็นวงจรแบบแรงดันคงที่

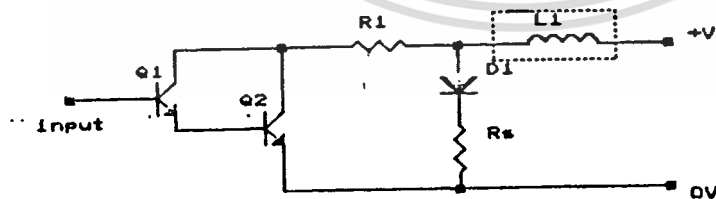


เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้ทางวิชาการเท่านั้น ไม่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
รูปที่ 2.3 แสดงวงจรที่สแต็คเบ็งมอเตอร์ (เฟสเดียว)
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ผลของเวลาครั้งที่เกิดขึ้นบนขดลวด

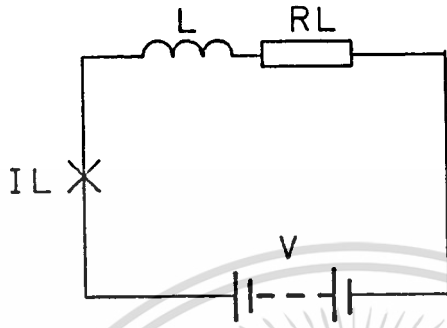


$$I_L = V / R_L$$

รูปที่ 2.4a. แสดงวงจรสมมูลย์ของแรงดันคงที่ที่หักล้างแล้วจ่ายให้กับ L ที่มีค่า RL รวมอยู่ด้วย

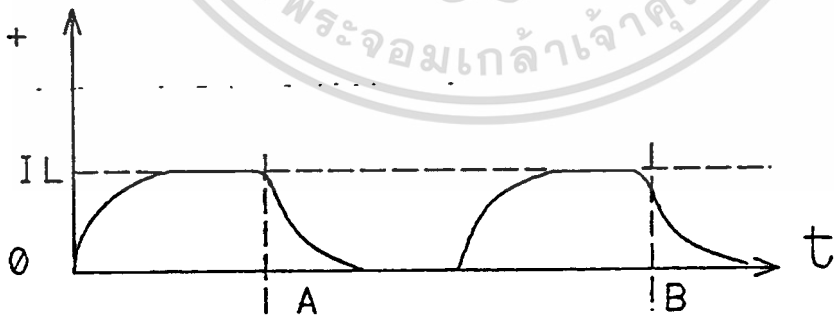


เอกสารนี้เป็นเอกสารที่รูปที่ 2.4b. แสดงกระแส IL ที่เกิดขึ้นบนขดลวดเมื่อป้อนความถี่ต่ำ
 ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

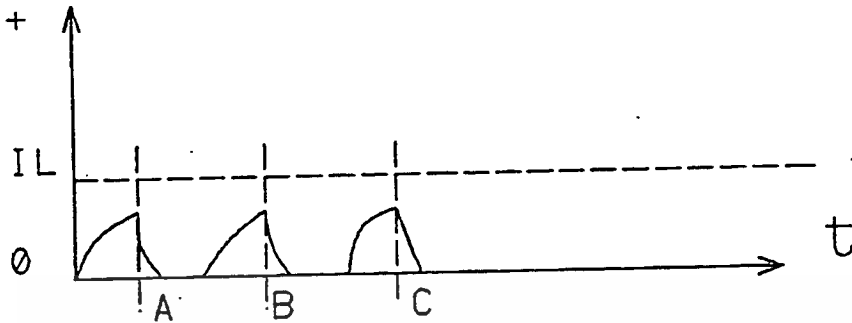

รูปที่ 2.4c. แสดงกระแส I_L ที่เกิดขึ้นบนขดลวดเมื่อป้อนความถี่สูง


เนื่องจากขดลวด L ของแต่ละเฟส มีค่าความต้านทาน (R_L) อยู่ ดังนั้นกระแสที่ไหลผ่าน L มีค่า $I_L = V_L/R_L$ ด้วยเวลาค่าหนึ่งและค่าของ I_L จะเพิ่มขึ้นเป็นกระแสสูงสุด (I_{max}) เมื่อเวลาการจ่ายกระแส I_L มีค่าเท่ากับ หรือมากกว่า เวลาคงที่ของ L จากรูปที่ 2.4b. เป็นตอนที่ใช้ความเร็วต่ำซึ่งไม่มีผลกับค่าเวลาคงที่ของ L ดังนั้นกระแส I_L ก็ยังคงสามารถเพิ่มถึงค่าสูงสุดได้ แต่ถ้าเพิ่มความเร็วไปอีก ก็ทำให้ค่าเวลาการจ่ายกระแส I_L มีค่าน้อยลงจนทำให้กระแสไม่สามารถจ่ายได้ถึง I_{max} ทั้งนี้ ดังรูปที่ 2.4c. และเป็นเหตุทำให้แรงบิดลดลงเช่นกันด้วย

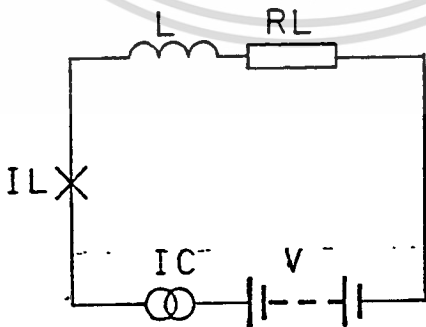

$$I_L = I_C$$

รูปที่ 2.5a. แสดงวงจรสมมูลย์ของแรงดันที่ เปลี่ยนแปลง ได้ที่ห้กกลางแล้วเหลือให้รักษากระแส

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนลิขสิทธิ์อยู่ตลอดเวลาเพื่อการศึกษเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีกรนำไปใช้

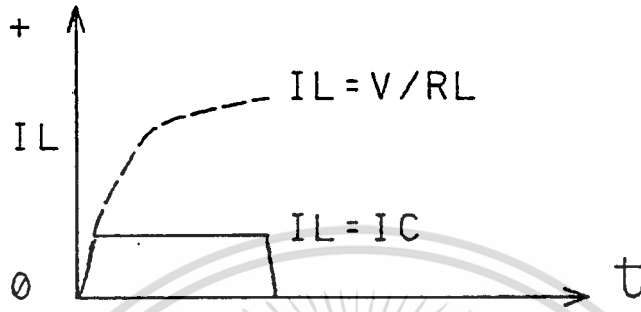

รูปที่ 2.5b. แสดงกระแส I_L ที่เกิดขึ้นบนขดลวด โดยให้ $I_L = I_C$ อยู่ตลอดเวลา เมื่อใช้
ความถี่ต่ำ



รูปที่ 2.5c. แสดงกระแส I_L ที่เกิดขึ้นบนขดลวดโดยให้ $I_L = I_C$ อยู่ตลอดเวลา เมื่อใช้

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนลิขสิทธิ์สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

จากรูปที่ 2.5a เป็นวงจรแรงดันที่สามารถปรับการจ่ายกระแส IL ให้แรงที่เท่ากับ I_c อยู่นานตลอดเวลา (กระแส I_c คือกระแสที่ทำให้สเต็ปมอเตอร์มีแรงบิดที่คงที่) โดยจ่ายแรงดันให้สูงในกรณีเริ่มแรกของแต่ละพัลส์เพื่อให้ $I_L = I_{max}$ เร็วขึ้น และจะคงที่ที่ I_{max} ส่วนในกรณีเมื่อใช้ความเร็วรอบสูงที่หนึ่งยังคงรักษาสภาพ I_{max} ได้ แม้ว่าจะมี back e.m.f กระแสคงที่ก็จะลดเซชส่วนนี้ได้เช่นกัน ดังรูปที่ 2.5c


จะเห็นว่าวงจร drive แบบ กระแสคงที่จะเหมาะสมมากที่สุดเราจึงเลือกใช้แบบ

นี้ทั้งวงจรจริงที่ใช้ดังรูป กระแสที่ไหลผ่าน ขดลวดของมอเตอร์ (IL) เราสามารถหาได้จาก

$$I_L = V_{Rsensor} / R_{sensor}$$

จากการทดสอบวงจรที่สร้างขึ้นนี้ จะเห็นได้ว่าทำงานได้ตามจุดประสงค์ โดยสามารถเพิ่มแรงบิด และ ความเร็ว ของสเต็ปมอเตอร์ได้สูงกว่าการขับแบบเดิมมาก และเราจะใช้วงจรนี้เป็นชุดขับ stepping motor ซึ่งใช้ในการเคลื่อนที่ของหัวตัด



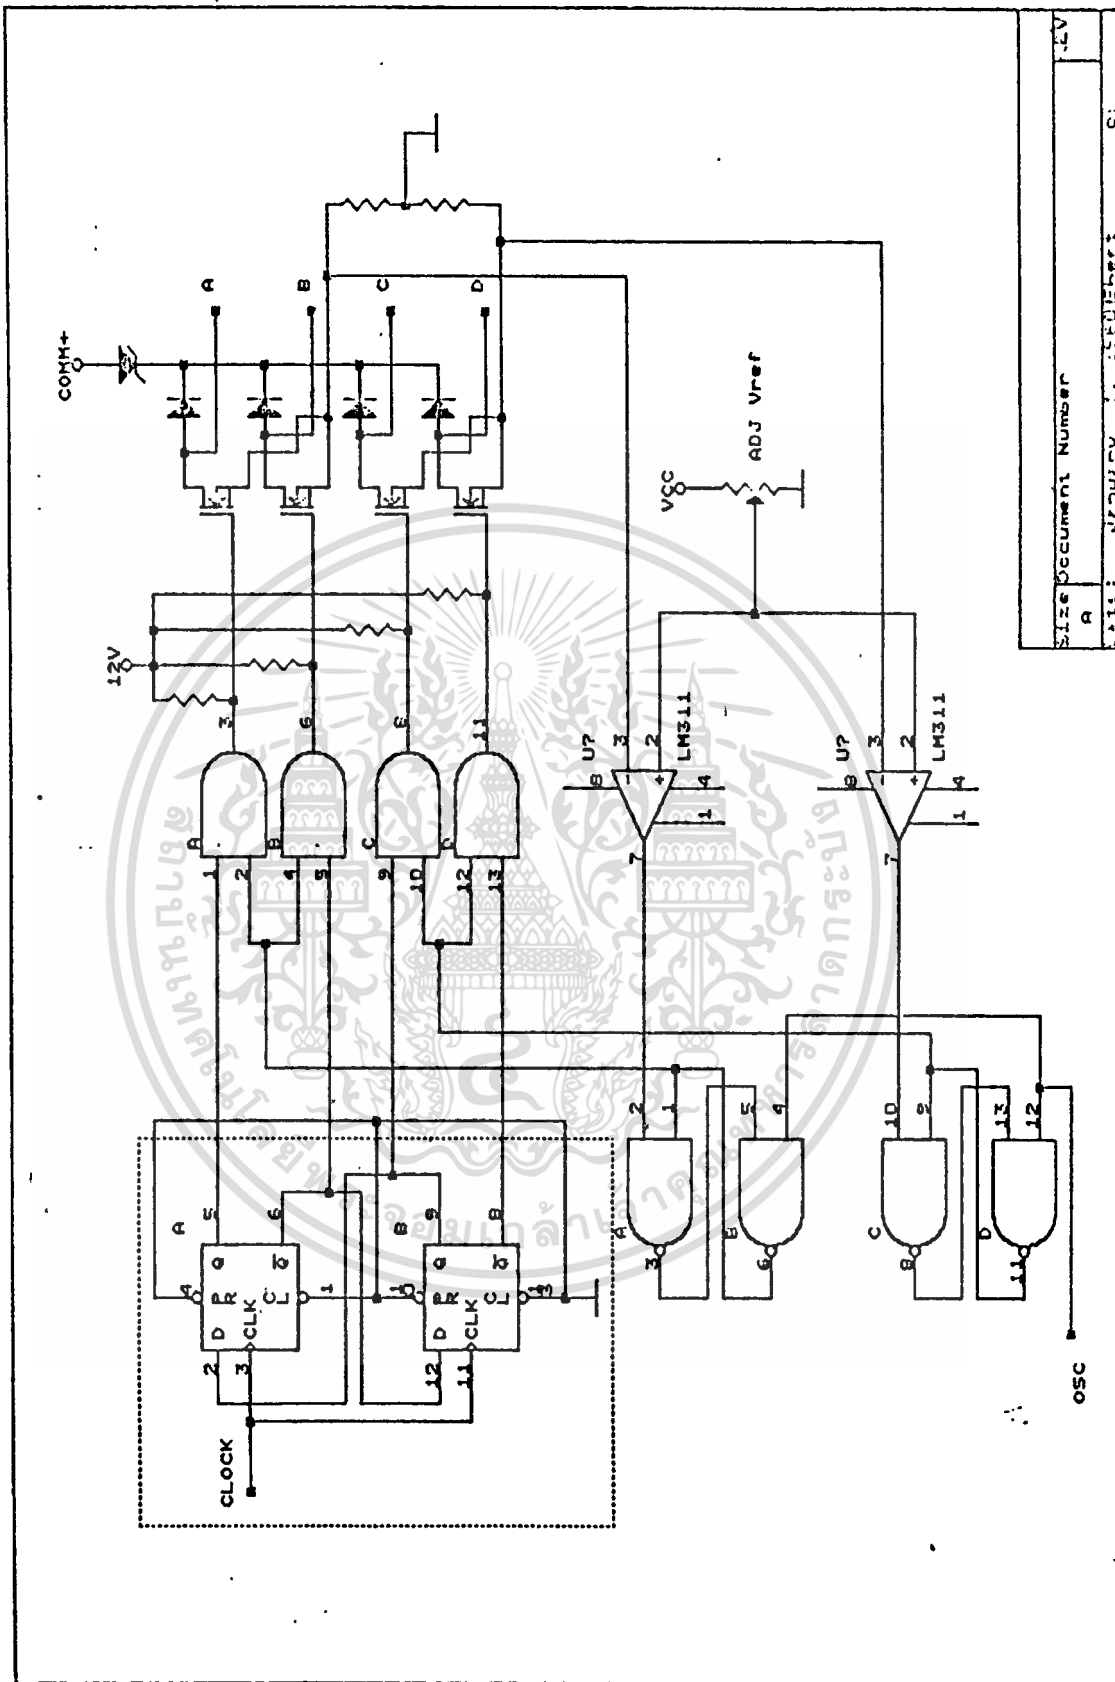

Size	Document Number	12V
A		
Title		REVISION
		C:

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้รูปที่ 9 แสดงวงจรการใช้งานวงจรที่ได้ออกแบบขึ้น
 ไม่ว่าการณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

บทที่ 3 โปรแกรมสำหรับควบคุมและใช้งานร่วมกับเครื่องตัด

3.1 เป้าหมายของโปรแกรม

1. เป็น editor สำหรับออกแบบชิ้นงาน โดยมีเครื่องมือพื้นฐานในการออกแบบ อันได้แก่ เส้นตรง เส้นโค้ง วงกลม เป็นต้น
2. สามารถเก็บรูปภาพที่ออกแบบไว้เพื่อนำมาแก้ไขในภายหลังได้
3. นำรูปภาพที่ออกแบบไว้มาประมวลผล เพื่อทำการส่งสัญญาณ ไปควบคุมการเคลื่อนที่และการตัดของหัวตัด ให้เป็นไปตาม การออกแบบของชิ้นงาน
4. สามารถทำงานได้ บนคอมพิวเตอร์ IBM compatible ได้ทุกรุ่นโดยไม่ต้องมีการตัดแปลงส่วนประกอบ ใดๆทั้งสิ้น
5. อุปกรณ์พิเศษ ที่ใช้ในการควบคุมเครื่องตัดจะต้องเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ทางภายนอก โดยผ่านการ์ด multi I/O มาตรฐานที่ใช้งานทั่วไปในท้องตลาด

3.2 ส่วนประกอบ Hardware ที่จำเป็น

1. คอมพิวเตอร์ IBM PC (or compatible) CPU 8088 ram 640K on board
2. Disk-drive 360k X 1
3. ส่วนแสดงผลแบบ Hercules Monochrome Graphics Adapter
4. Multi I/o Card

การแสดงผลของ IBM PC

ส่วนแสดงผลของคอมพิวเตอร์ นับว่าเป็นส่วนประกอบที่สำคัญ ไม่ยิ่งหย่อนกว่าส่วนอื่นเนื่องจากเป็นส่วนที่คอมพิวเตอร์ จะติดต่อสื่อสารกับผู้ใช้ ใน IBM PC ส่วนแสดงผลอาจจะเป็นแบบ Monochrome ซึ่งแสดงผลได้ 2 สี คือ สว่างกับมืด หรือแบบ color display ซึ่งแสดงผลได้หลายสี แต่ทั้งหมดมีการทำงานเหมือนกัน คือ Text mode และ Graphic mode

Text Mode การทำงานใน โหมดนี้ IBM จะ แสดงผลเป็นตัวอักษร โดยในแต่ละตัวอักษรจะประกอบด้วย จุดต่างประกอบรวมเข้าด้วยกัน รหัสการเรียงตัวของจุดต่างๆ สำหรับอักษรแต่ละตัวนั้น เก็บอยู่ใน Character Generator โดยตัวอักษรที่สามารถ แสดงออกมา

เอกสารนี้ ได้มีทั้งสิ้น 256 หน้า โดยแยก ได้ดังนี้ เพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

1. กลุ่มอักษรสำหรับใช้ในการสร้างตัวอักษรในเกม 16 ตัว
2. กลุ่มอักษรที่ใช้ในงานเวิร์ดโปรเซสซึ่งเฉพาะ 15 ตัว
3. กลุ่ม ASCII 96 ตัว
4. ตัวอักษรใช้งานในยุโรป เช่น ภาษา ฝรั่งเศส เยอรมัน 48 ตัว
5. ตัวอักษรสำหรับการตีเส้น 48 ตัว
6. กลุ่มอักษรกรีก 16 ตัว
7. กลุ่มสัญลักษณ์ทางวิทยาศาสตร์ 15 ตัว

จะเห็นว่าการแสดงผลในโหมดนี้จะมีขีดจำกัดคือ แสดงผลได้เพียง 256 รูปแบบที่มีอยู่ใน Character Generator เท่านั้น จะแสดงอื่น ๆ นอกจากนั้นไม่ได้ ซึ่งจากขีดจำกัดเหล่านี้ โปรแกรมที่จะ ออกแบบจึงไม่สามารถใช้งานใน โหมดนี้ได้

Graphic Mode ในโหมดนี้จะสามารถแสดงผลได้เป็นจุด โดยที่จอภาพแต่ละชนิดก็มีความละเอียด แตกต่างกันไป ซึ่งจากความสามารถที่แสดงผลได้เป็นจุดนี้เอง ทำให้ผู้ใช้สามารถแสดงผลเป็นรูปอะไรก็ได้ เพราะว่าภาพแต่ละภาพเกิดจากการจัดเรียงตัวของจุดนั่นเอง ดังนั้นโปรแกรมต่างๆที่ต้องการ แสดงผลในรูปแบบที่สวยงามและแปลกออกไป จึงทำงานภายใต้ Graphic mode ทั้งสิ้น ตัวอย่างเช่น โปรแกรมเกม โปรแกรม แสดงผลด้วยกราฟ เป็นต้น สำหรับโปรแกรมที่ใช้งานใน โดรงงานนี้ก็เช่นเดียวกัน ที่จำเป็นต้องทำงานภายใต้ Graphic mode เพราะส่วนสำคัญของโปรแกรมนี้ คือ ส่วนที่เป็น Editor ที่ทำหน้าที่ให้ผู้ใช้ ออกแบบหน้าจอ ซึ่งประกอบด้วย เส้นตรง เส้นโค้ง และสัญลักษณ์ ต่างๆ มากมายซึ่งไม่สามารถ ทำงานใน Text mode ได้ ต้องทำงาน ภายใต้ Graphic mode ทั้งสิ้น สำหรับคุณสมบัติของการ แสดงผลแบบต่างๆ นี้เมื่อคุณสมบัติต่างๆ ไม่เหมือนกัน อาทิ เช่น ความละเอียด จำนวนสี เป็นต้น โดยมีรายละเอียดของจอประเภทต่างๆ ดังนี้

	MODE	RESOLUTION
CGA	CGAC0	320 X 250
	CGAC1	320 X 200
	CGAC2	320 X 200
	CGAC3	320 X 200
	CGAHI	640 X 400

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนลิขสิทธิ์สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาก็เท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

MCGA	MCGACØ	320 X 200
	MCGAC1	320 X 200
	MCGAC2	320 X 200
	MCGAC3	320 X 200
	MCGAmed	640 X 200
EGA	EGALO	640 X 200
	EGAHI	640 x 350
	EGAMonoHI	640 X 350
VGA	VGALO	640 X 200
	VGAMed	640 X 350
	VGAHI	640 X 480
HERCULES	HercMonoHI	720 X 348

จากการพิจารณาถึง หน้าการทำงานในส่วนที่เป็น editor ของโปรแกรมแล้วจะพบว่า จำเป็นต้องใช้การแสดงผล ที่ควรมีความละเอียดสูงเพื่อให้ การออกแบบชิ้นงานมีความเที่ยงตรงและมีความผิดพลาดน้อยที่สุด ซึ่งเมื่อนำมาเปรียบเทียบกับคุณสมบัติ ของจอแต่ละแบบแล้ว เห็นว่าจอที่มีความเหมาะสมคือ จอ monochrome และ จอ VGA แต่เนื่องจากโปรแกรม ไม่มีความ ซับซ้อนมากนัก ไม่จำเป็นต้องแสดงผลเป็นสี และประกอบด้วย จอ monochrome เป็นที่ใช้งานแพร่หลาย เนื่องจากราคาถูกจึงเห็นว่าสมควรเลือกจอ monochrome สำหรับ โตรองงานนี้

3.3 การใช้งานของโปรแกรม

ลักษณะการทำงานของโปรแกรมจะเป็นแบบ มัลติวอร์นเมนู โดยคำสั่งที่ใช้งานทั้งหมดจะแสดงให้เห็นบนจอภาพ ผู้ใช้ไม่จำเป็นต้องจำคำสั่ง เพียงแต่เลื่อนลูกศรไปยังคำสั่งเพื่อเลือกคำสั่งที่ต้องการ ก็สามารถทำงานได้ทันที จึงทำให้ผู้ใช้สามารถใช้งานได้อย่าง ง่าย รวดเร็ว ไม่ต้องศึกษาโปรแกรมมาก่อนก็ใช้งานได้ทันที

เอกสารนี้เป็นเอกสาร สำหรับใช้ keyboard ที่ใช้งานมี 6 key โดย แต่ละตัวมีหน้าที่การทำงานดังนี้ เอกสารนี้จัดทำขึ้นเพื่อใช้ในการศึกษา เมื่อผู้ดูแลระบบใช้ระบบสารสนเทศในการดำเนินงาน ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

Up arrow key : ทำหน้าที่เลื่อน ลูกศร หรือ menu bar ขึ้นสูงกว่าเดิม 1 ตำแหน่ง

Down arrow key : ทำหน้าที่เลื่อน ลูกศร หรือ menu bar ลงต่ำกว่าเดิม 1 ตำแหน่ง

Left arrow key : ทำหน้าที่เลื่อน ลูกศร ไปทางซ้าย หนึ่งตำแหน่ง

Right arrow key : ทำหน้าที่เลื่อน ลูกศร ไปทางขวา หนึ่งตำแหน่ง

ENTER : ทำหน้าที่อนุญาต ให้คำสั่งทำงานเมื่ออยู่ใน edit mode หรือ เลือกคำสั่งที่จะทำงานเมื่อ อยู่ใน command mode

ESC : ทำหน้าที่เปลี่ยน mode การทำงาน ระหว่าง edit mode กับ command mode

พื้นที่ใช้งานบนจอภาพ แบ่งออกเป็น 2 ส่วนใหญ่ๆคือ

User area: พื้นที่บริเวณนี้เป็นพื้นที่สำหรับผู้ใช้ ใช้สำหรับการออกแบบ เปรียบเสมือนกระดาษเขียนแบบวาง ให้ผู้ใช้สามารถ ออกแบบ ลากเส้น วาดรูปได้ โดยจะมีลูกศรเป็นตัวชี้ตำแหน่ง ให้ทราบว่าผู้ใช้งานกำลังปฏิบัติงานอยู่ส่วนใดของพื้นที่ เมื่อผู้ใช้งานอยู่ในส่วนนี้ เรียกว่าผู้ใช้งานอยู่ใน editor mode

Command area : เป็นพื้นที่สำหรับเก็บคำสั่งที่ใช้ในการทำงาน เมื่อผู้ใช้งานต้องการใช้คำสั่งในการทำงานจะต้องเข้ามาในส่วนนี้ เพื่อเลือกคำสั่งใช้งาน (active command) การเลือกคำสั่งทำได้ โดย เลื่อนแถบแสง (menu bar) ไปยังคำสั่งที่ต้องการแล้วกด ENTER คำสั่งที่อยู่ตำแหน่ง ของ menu bar ก็จะทำงานทันที เมื่อผู้ใช้งานอยู่ในส่วนนี้ เรียกว่าผู้ใช้งานอยู่ใน command mode

นอกจากนี้ยังมีส่วนเพิ่มเติม แต่เป็นพื้นที่ส่วนที่ใช้งานชั่วคราว คือ ส่วนที่เป็นส่วนแสดงผลในกรณีที่มีคำสั่งย่อย เรียกว่า Sub-commands Window และเมื่อใช้งานเสร็จ Window ก็จะหายไปสามารถใช้งานเป็น User area ได้ตามปกติ อีกส่วนหนึ่งคือ ส่วนที่ใช้สำหรับ รับข้อมูลจากผู้ใช้ และแนะนำการใช้งาน ให้แก่ผู้ใช้ เรียกว่า Message window ซึ่งเมื่อทำงานเสร็จก็หายไป เช่นเดียวกัน

3.4 การทำงานของชุดคำสั่งของโปรแกรม

ในการทำงานของโปรแกรมนี้มีคำสั่งเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้ ซึ่งคำสั่งเหล่านี้จะ อยู่ในกล่องที่ของ command area ผู้ใช้สามารถใช้คำสั่งเหล่านี้ได้โดย เข้าไปใน command mode และเลื่อน menu bar ไปยังคำสั่งที่ต้องการแล้ว กด ENTER ซึ่งรายละเอียดของคำสั่งต่างๆ มีดังนี้

LINE : เป็นคำสั่งที่ใช้สำหรับ ลากเส้นตรง เชื่อมระหว่าง จุด สอง จุด โดยมีการทำงาน แบ่งออกเป็น 3 โหมด คือ

normal mode: การทำงานในโหมดนี้ เป็นการลากเส้น เชื่อมต่อ ระหว่างจุดเริ่มต้น กับจุดสุดท้าย ซึ่งในการใช้งาน จะต้องกำหนด จุดทั้งสองทุกครั้ง

relative mode: การทำงานในโหมดนี้ จะทำการลากเส้น เชื่อมระหว่างจุดปัจจุบัน กับจุดปลายของเส้นตรงล่าสุด กล่าวคือ การลากเส้นในโหมดนี้จะสามารถลากเส้นตรง ต่อเนื่องไปเรื่อยๆ โดยไม่ต้องกำหนดจุดเริ่มต้น ซ้ำมาใหม่

continous mode: การทำงานในโหมดนี้ ผู้ใช้ไม่ต้อง กำหนดจุดใดๆ ทั้งสิ้นเพราะโปรแกรมจะทำการ ลากเส้นทุกครั้งที่มีการ เลื่อนลูกศร เส้นจะลากตามลูกศรไปเรื่อย ๆ จนกว่าจะออกจากคำสั่ง LINE

CURVE : เป็นคำสั่งที่ใช้สำหรับ ลากเส้นโค้งเชื่อม ระหว่าง จุดสองจุด โดยลักษณะความโค้งเป็นไปตาม สมการกำลังสอง

CIRCLE : เป็นคำสั่งสำหรับวาดวงกลม โดยผู้ใช้เป็นผู้กำหนด จุดศูนย์กลางและรัศมี

RECTANGLE : เป็นคำสั่งสำหรับ วาดรูปสี่เหลี่ยม โดยผู้ใช้เป็นผู้กำหนด ตำแหน่งมุมของสี่เหลี่ยม

ELLIPSE : เป็นคำสั่งสำหรับ วาดรูป วงรี โดยผู้ใช้เป็นผู้กำหนด จุดศูนย์กลาง รัศมีทางแนวนอน และ รัศมีทางแนวตั้ง

CLEAR SCREEN: เป็นคำสั่งสำหรับ ลบพื้นที่ของ user area

CLEAR BUFFER : เป็นคำสั่งสำหรับ ลบคำสั่งทั้งหมด ที่อยู่ในหน่วยความจำ

REDRAW : เป็นคำสั่งสำหรับ นำคำสั่งในหน่วยความจำ มาแสดงบนจอภาพ

MANUAL : เป็นคำสั่งที่ใช้สำหรับ ควบคุมการเคลื่อนที่ ของหัวตัด โดยใช้

arrow key

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

CUTTING : เป็นคำสั่งที่ นำภาพที่ออกแบบไว้ มาประมวลผล และส่งสัญญาณไปควบคุม การเคลื่อนที่ และการตัด ของหัวตัด

SET-UP : เป็นคำสั่งที่ใช้สำหรับ ตั้งค่าต่างๆ ที่จำเป็นต่อการ ตัดชิ้นงาน เช่น อัตราส่วน ขนาด ความเร็ว เป็นต้น

SIMULATE : เป็นคำสั่งที่ทำหน้าที่ จำลองการตัดของเครื่องตัด โดยแสดงผลบนจอภาพ ทำให้ผู้ใช้สามารถตรวจสอบลำดับขั้นตอนการทำงาน ของเครื่องตัดก่อนที่จะตัดสินใจตัดชิ้นงานจริง

LOAD : เป็นคำสั่งสำหรับ อ่านคำสั่งที่เก็บอยู่ใน diskette เข้ามาไว้ในหน่วยความจำ


SAVE : เป็นคำสั่งสำหรับ นำคำสั่งที่เก็บอยู่ในหน่วยความจำ เก็บลงไปใน diskette

QUIT : เป็นคำสั่งออกจาก การทำงานของ โปรแกรมนี้




การทำงานของโปรแกรม

.เนื่องจากโปรแกรมนี้นั้นมีขนาดใหญ่ จึงขออธิบายการทำงานด้วย flow chart และ
แนวอธิบายที่ละเอียดถี่ถ้วน เพื่อให้สามารถ พิจารณาได้โดยง่าย

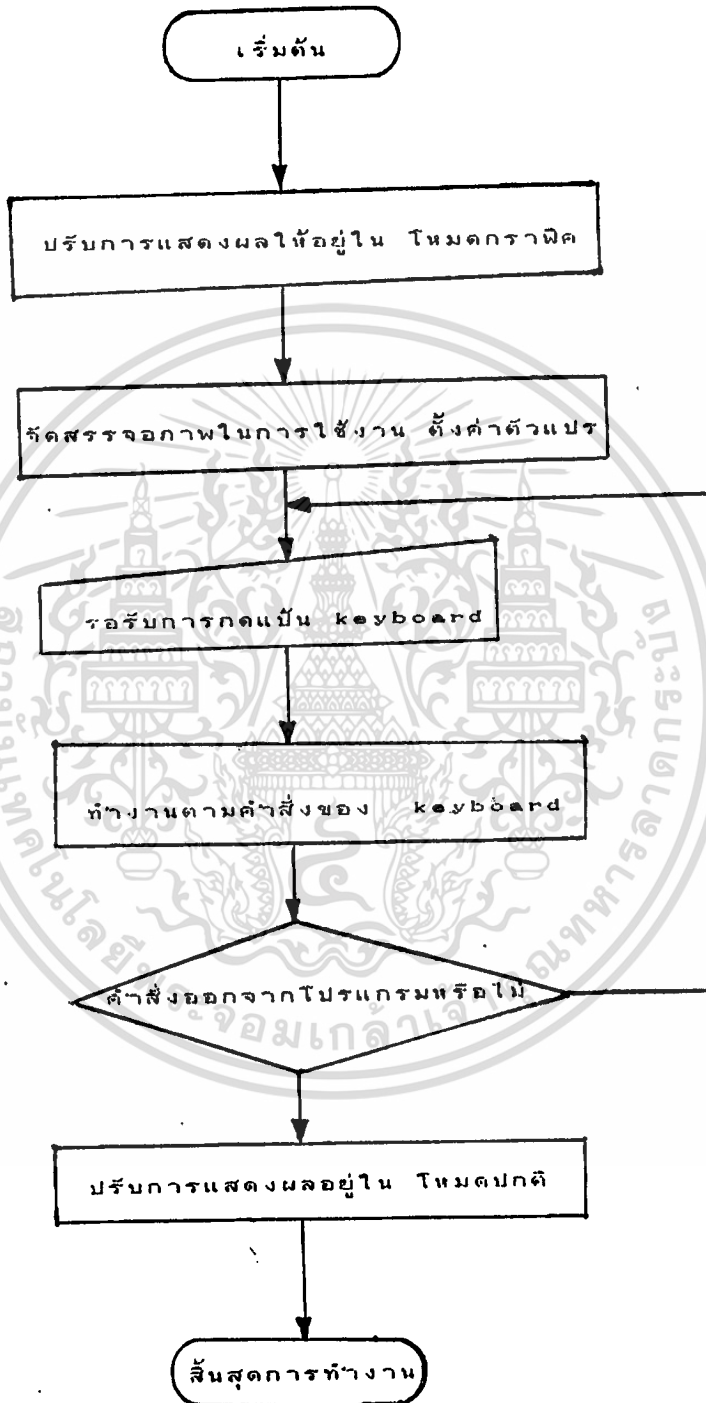


Flow chart แสดงการทำงานของ Main Program

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

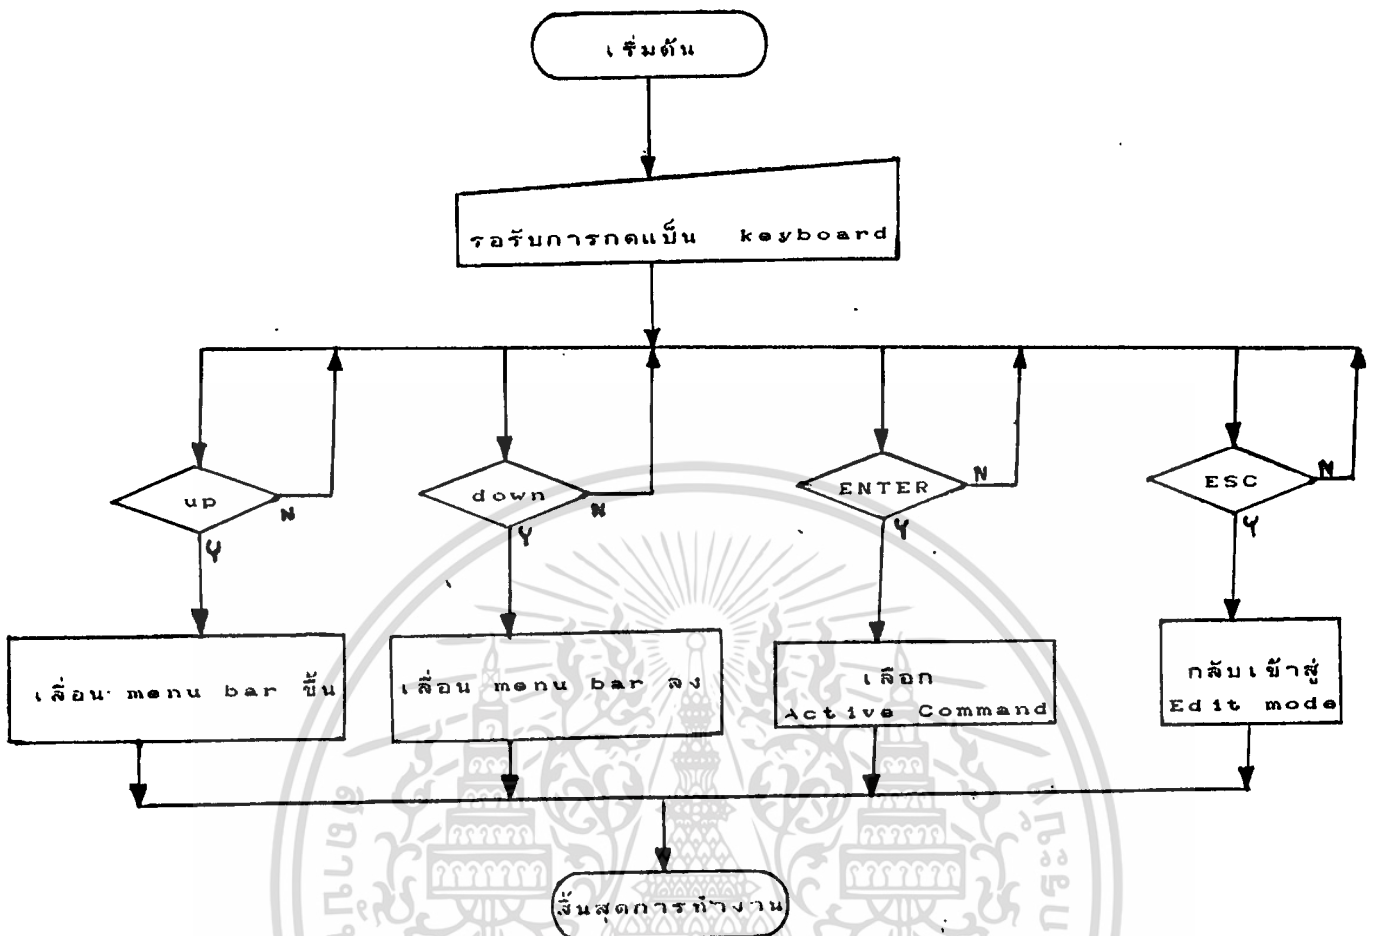


Flow Chart แสดงการทำงานใน Command mode

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

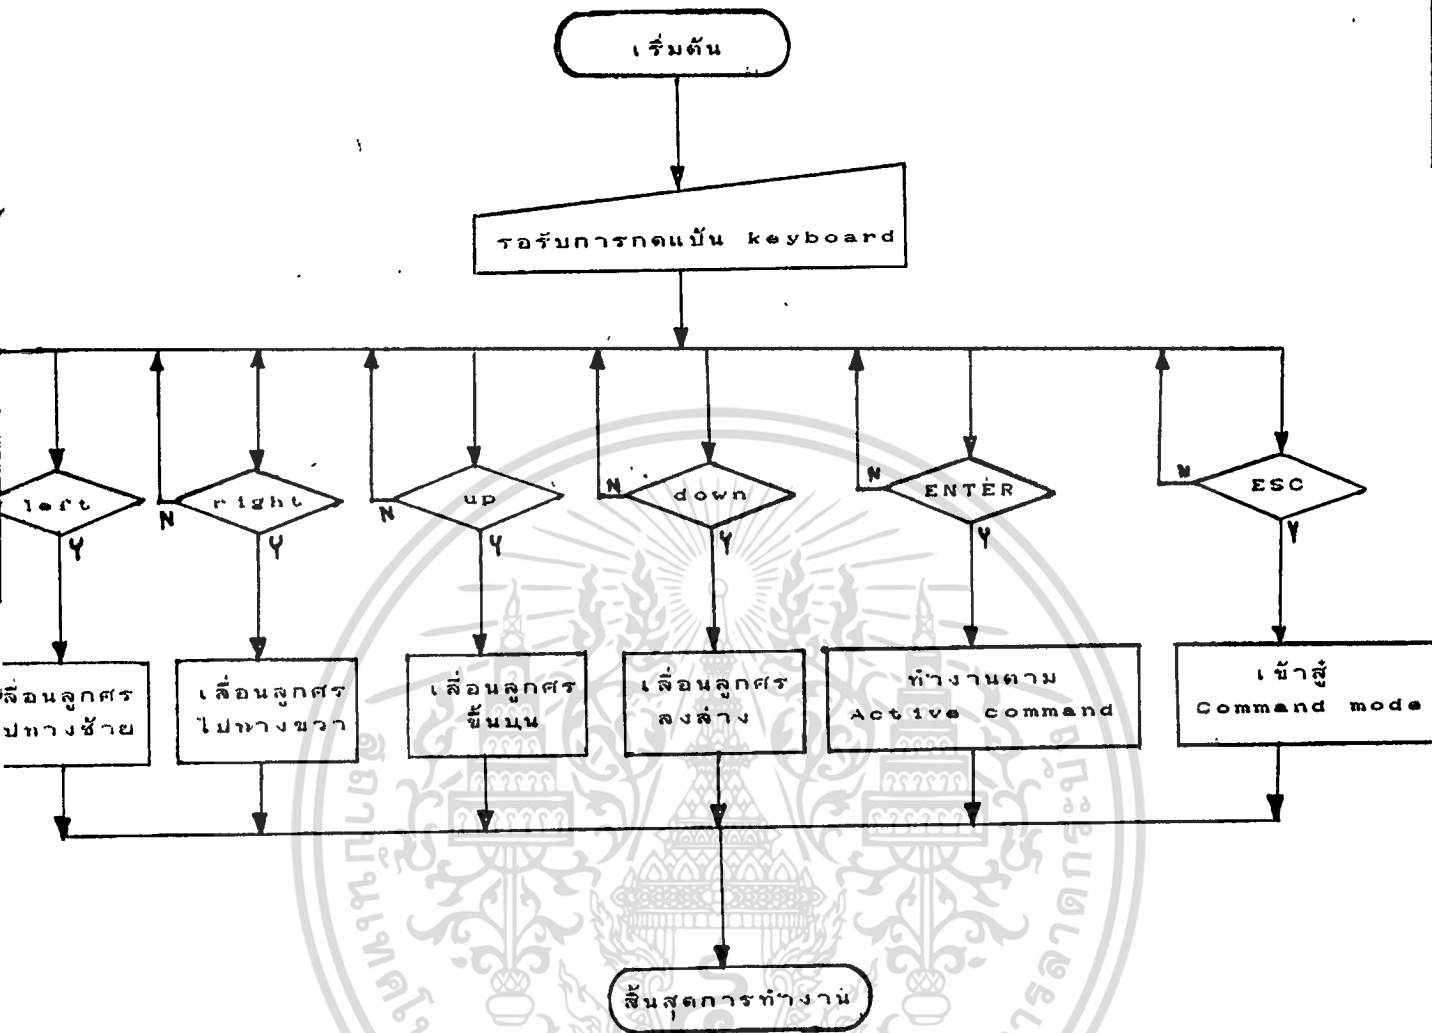


Flow chart แสดงการทำงานเมื่ออยู่ใน Edit Mode

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

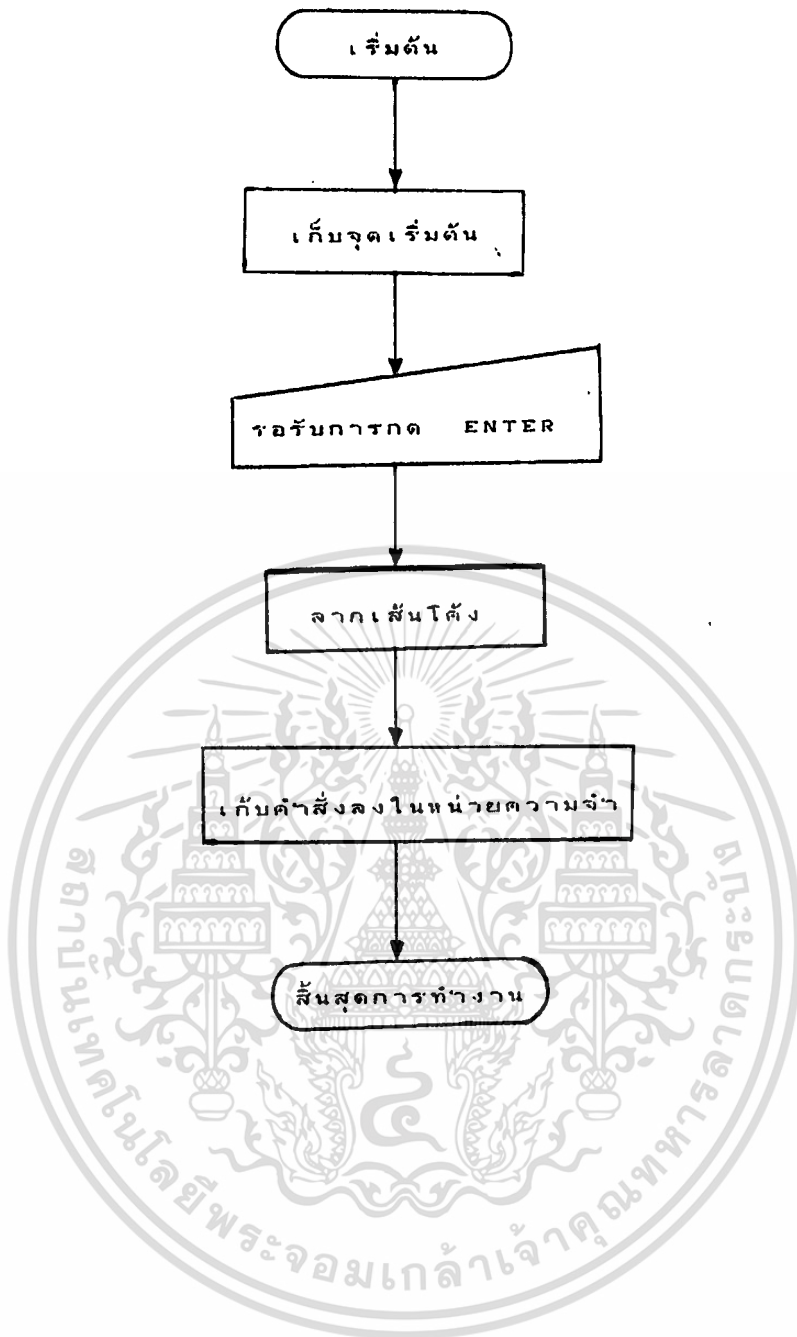


Flow Chart แสดงการทำงานของคำสั่ง CURVE

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

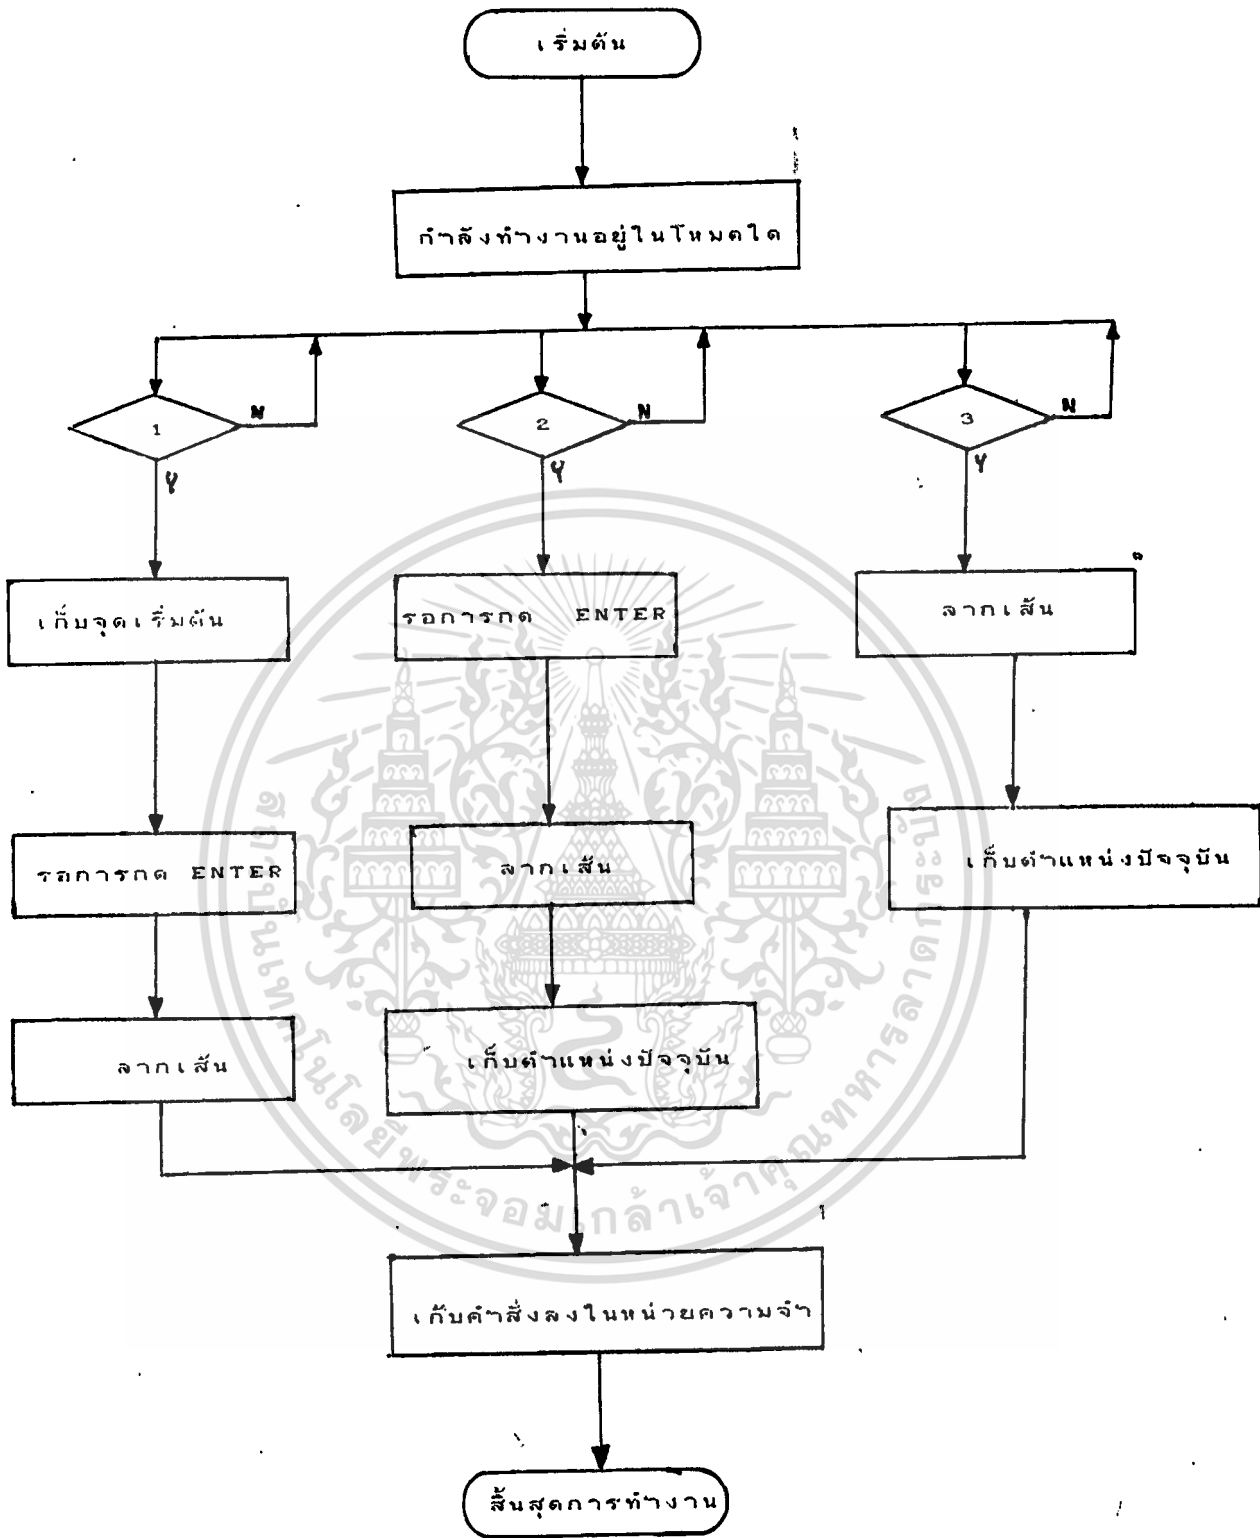


Flow Chart แสดงการทำงานของคำสั่ง LINE

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

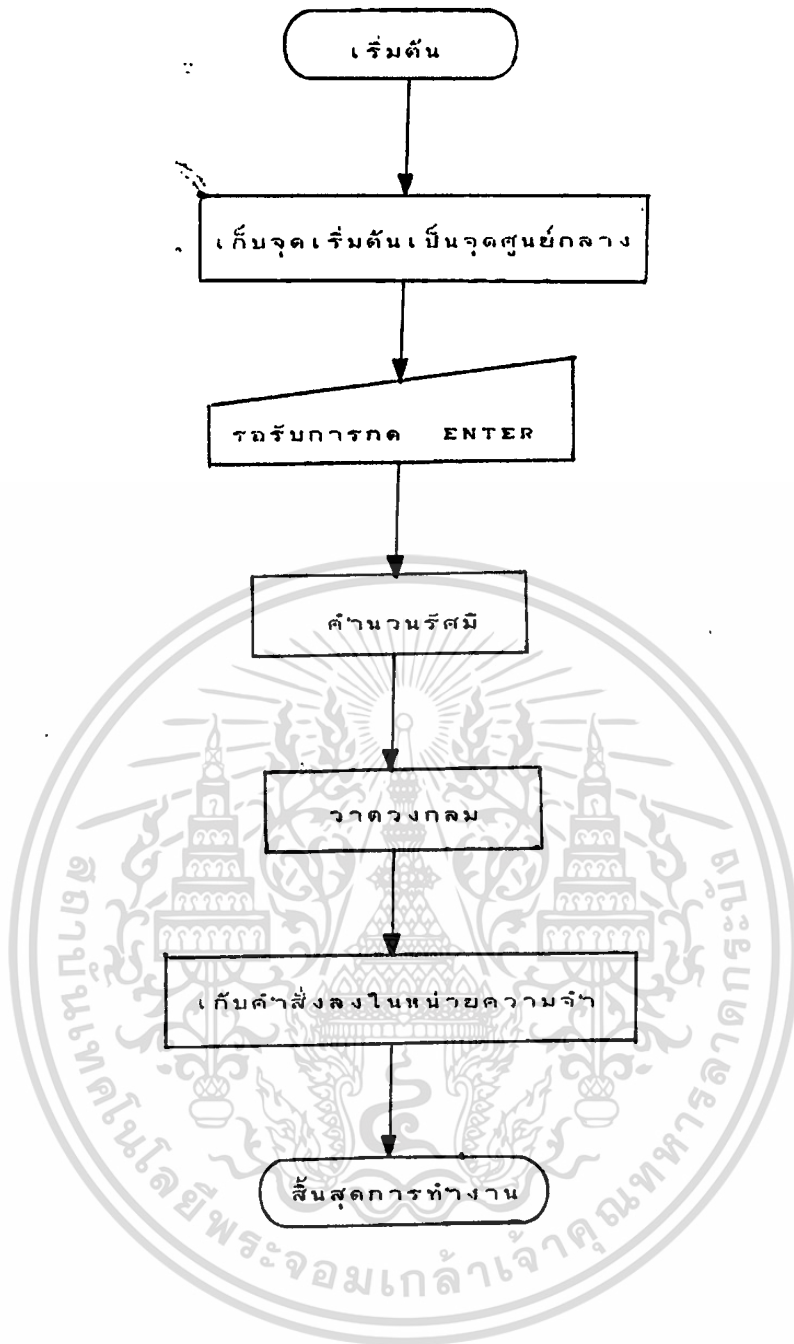


Flow Chart แสดงการทำงานของคำสั่ง CIRCLE

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

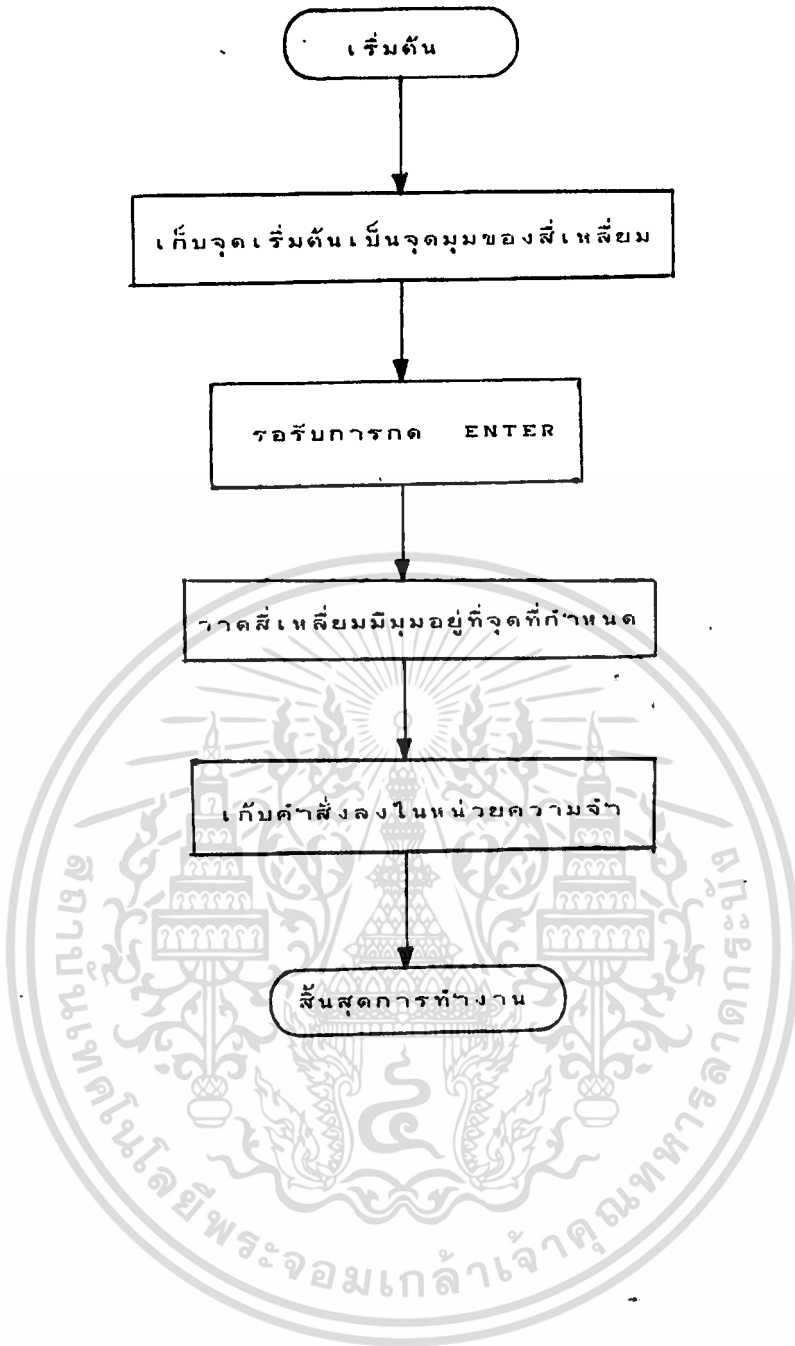


Flow Chart แสดงการทำงานของคำสั่ง RECTANGLE

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

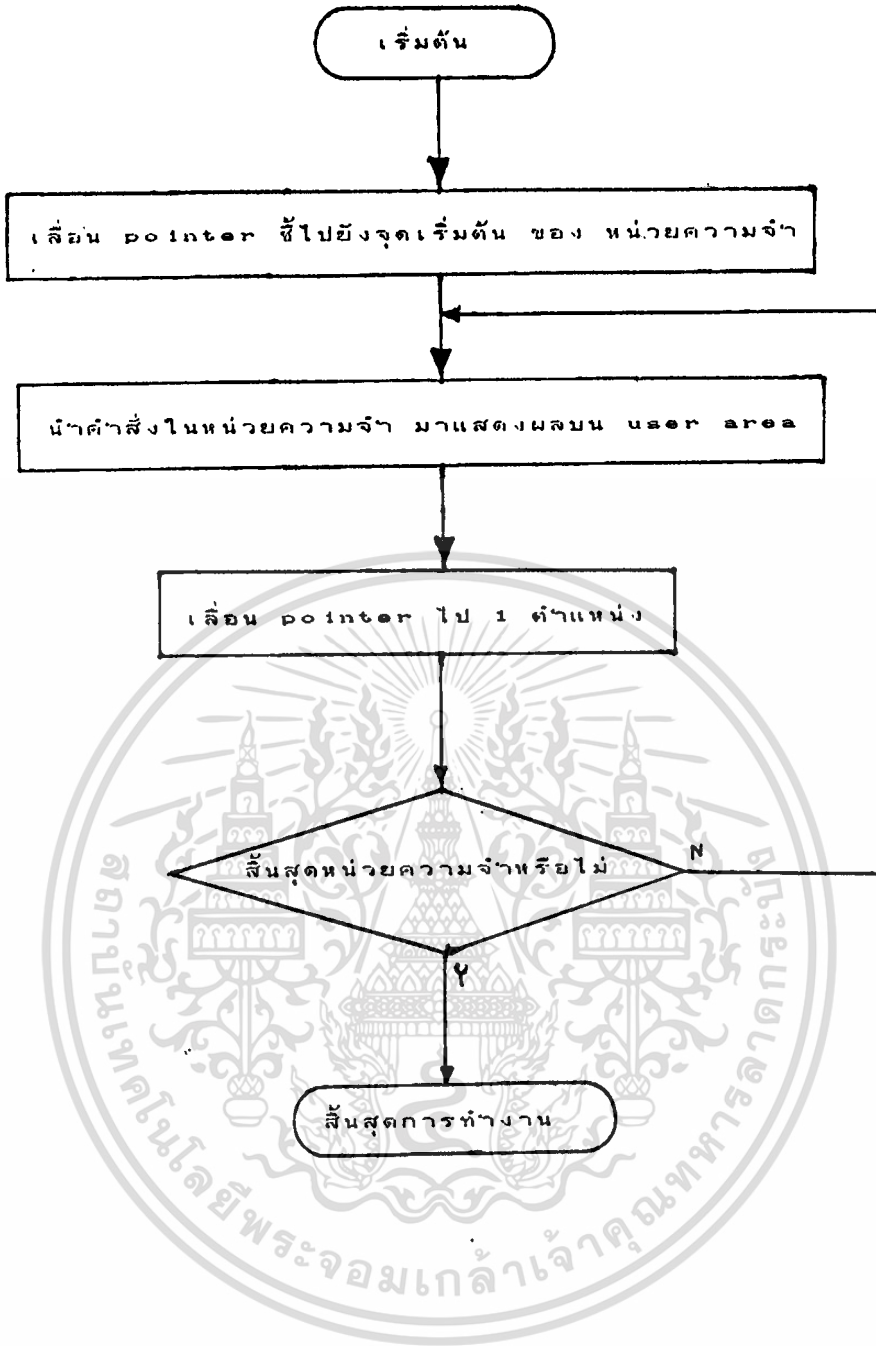


Flow Chart แสดงการทำงานของคำสั่ง REDRAW

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

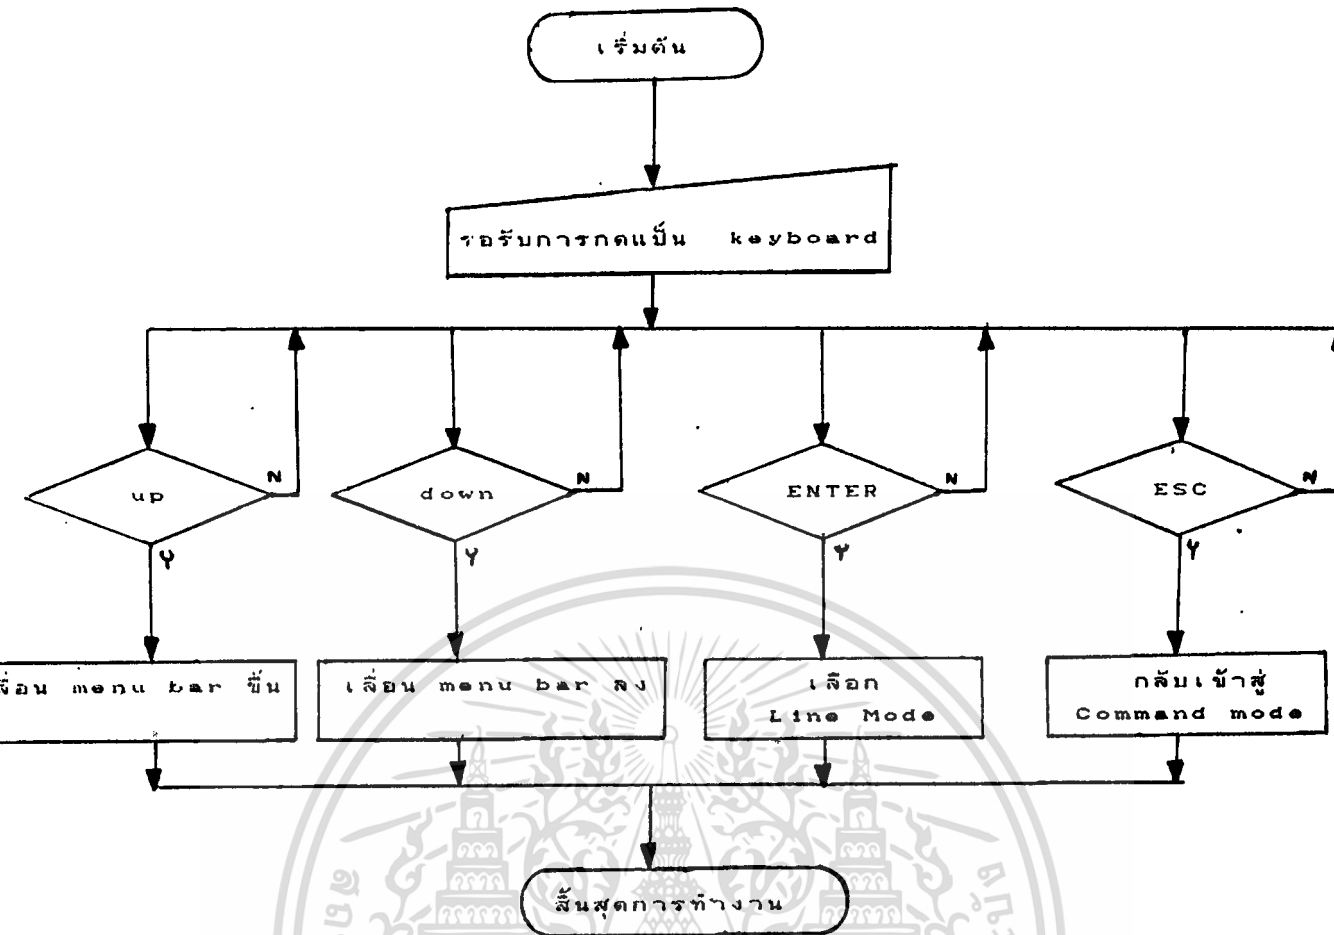


Flow Chart แสดงการทำงานของคำสั่ง SET LINE

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

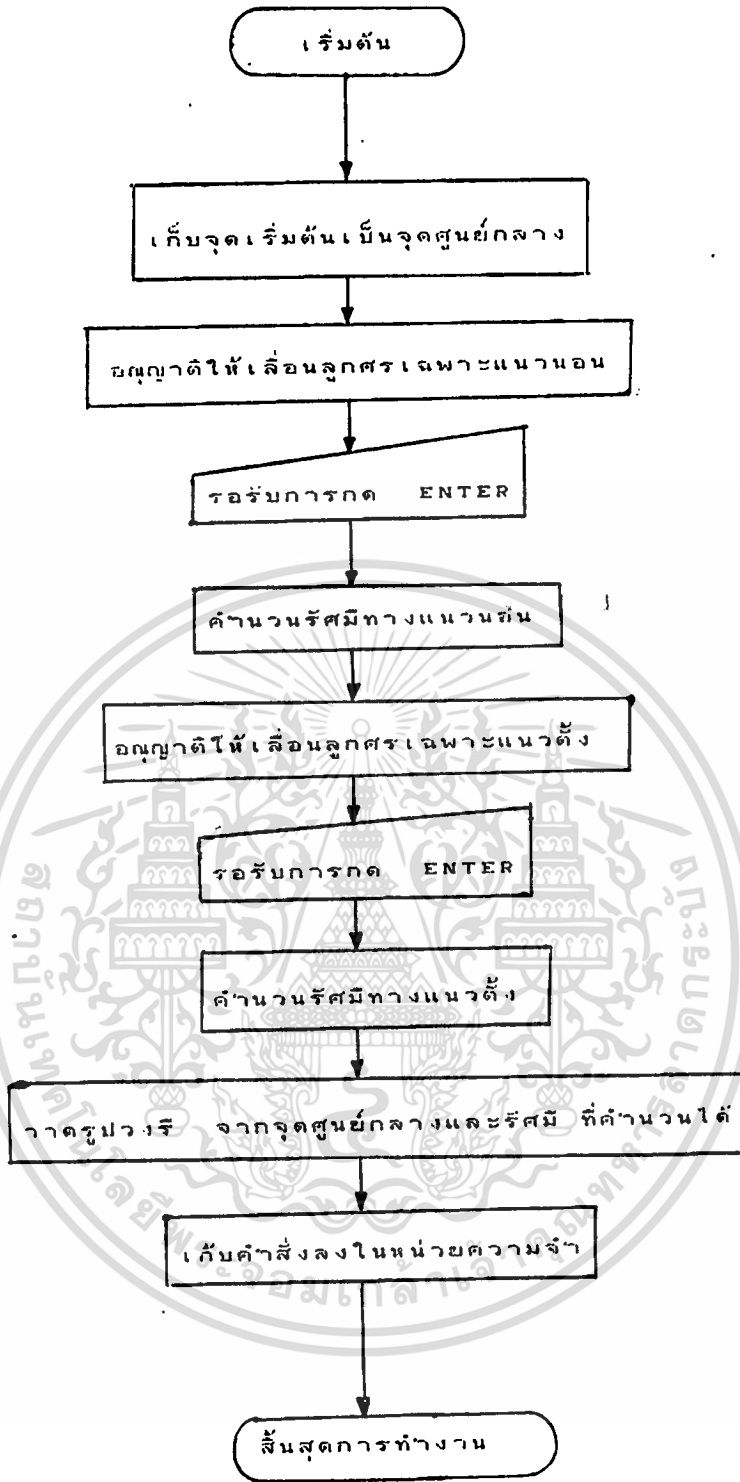


Flow Chart แสดงการทำงานของคำสั่ง ELLIPSE

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

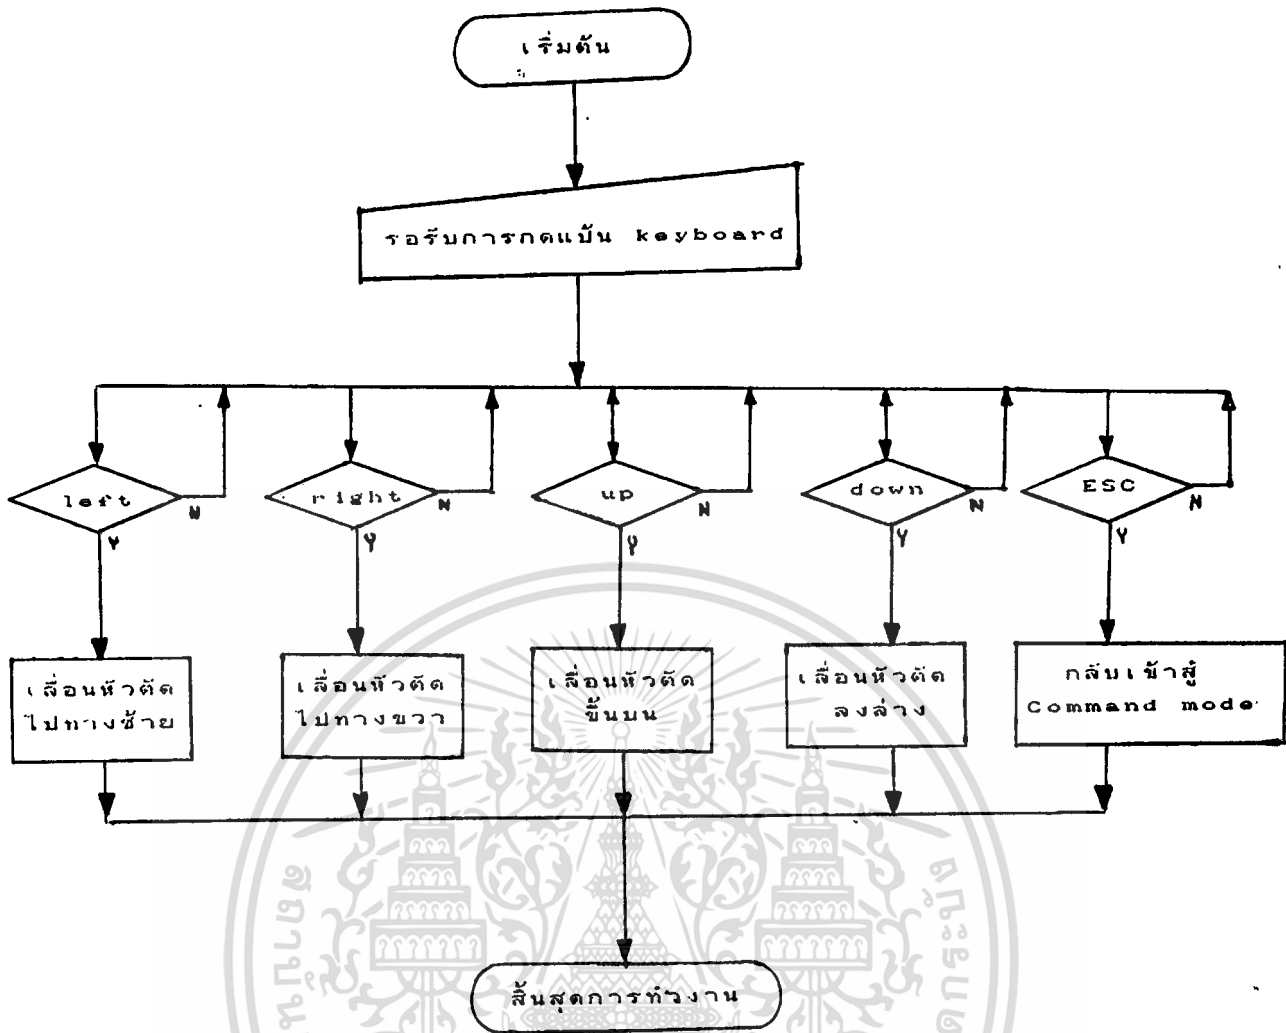


Flow Chart แสดงการทำงานของคำสั่ง MANUAL

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

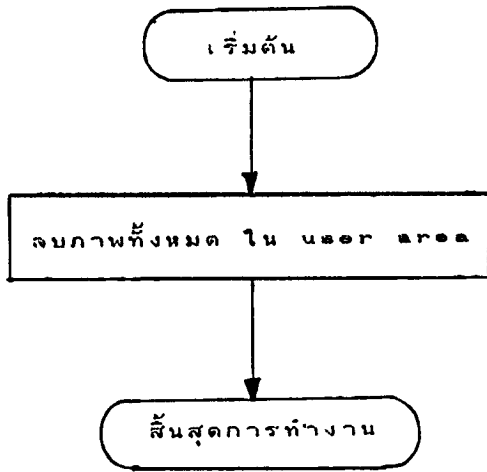


Flow Chart แสดงการทำงานของคำสั่ง CLEAR SCREEN

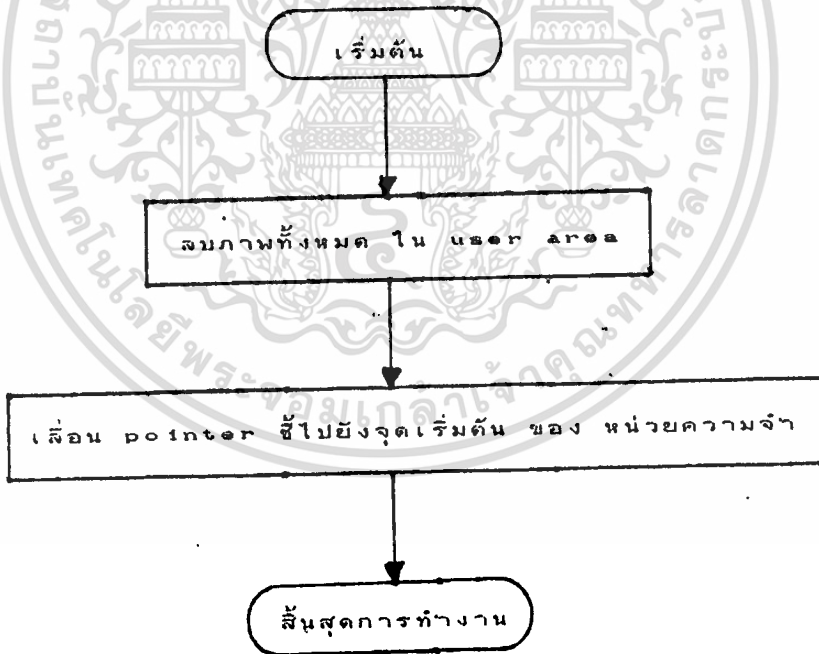

Flow Chart แสดงการทำงานของคำสั่ง CLEAR BUFFER


เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

๘

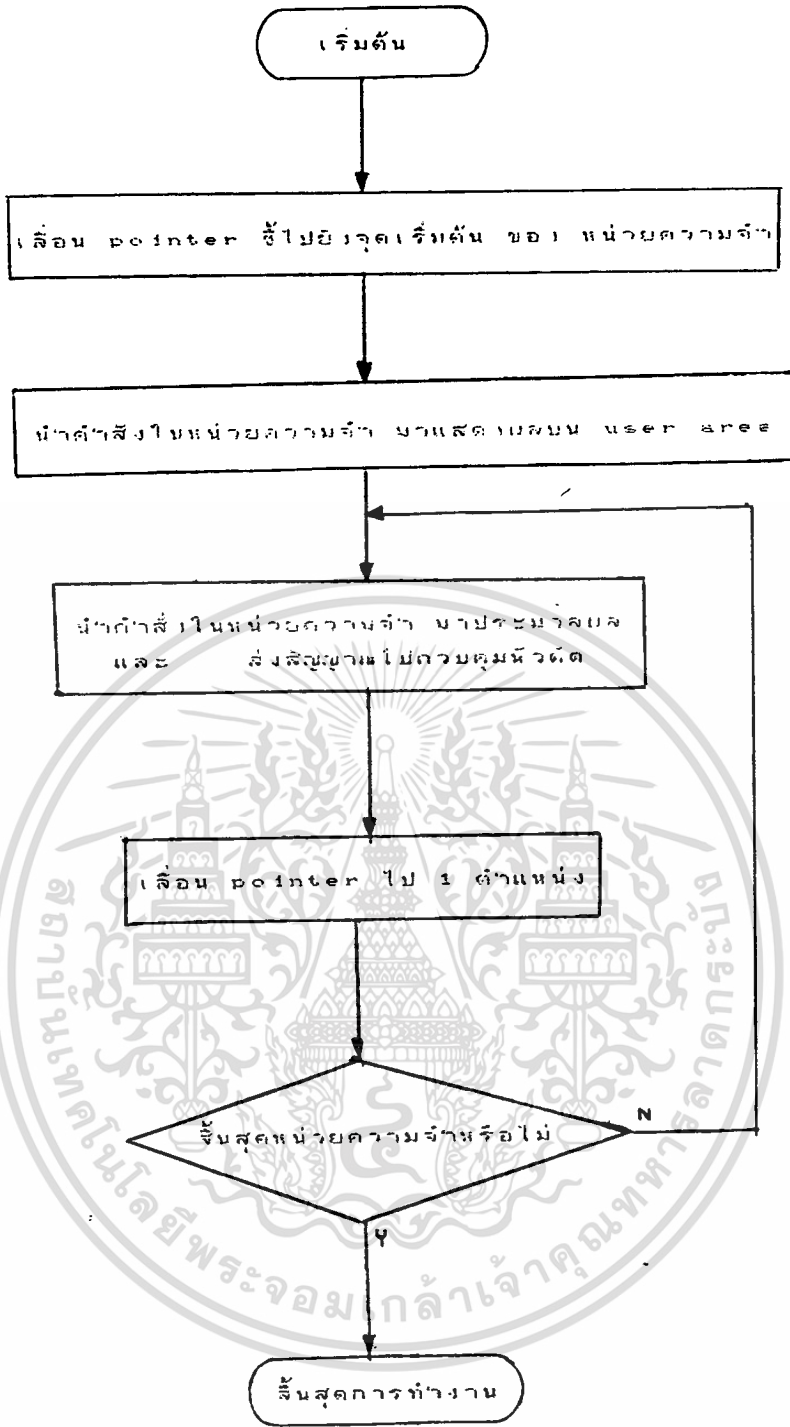


Flow Chart แสดงการทำงานของคำสั่ง CUTTING

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

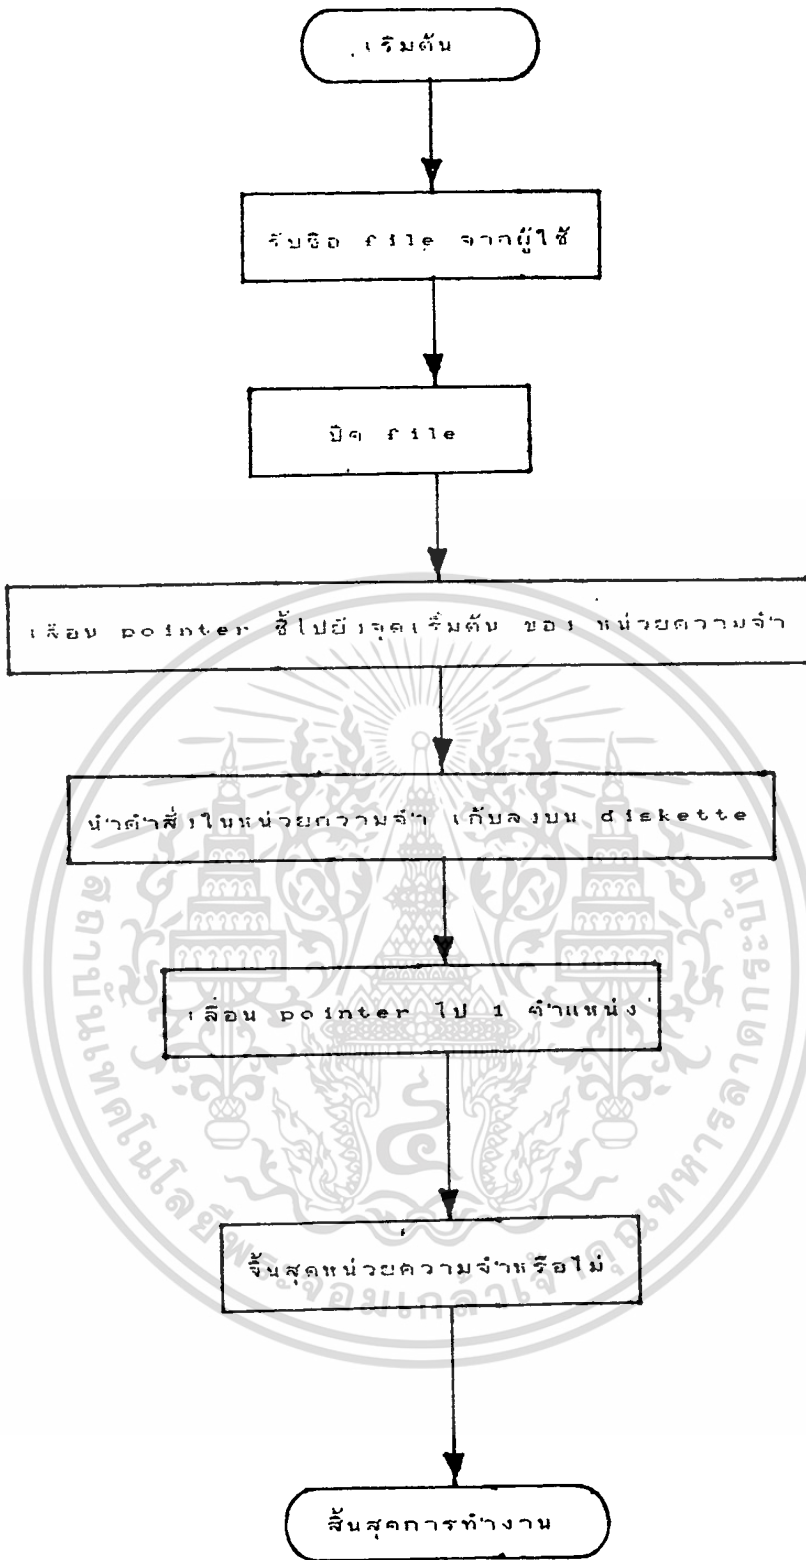

Flow Chart แสดงการทำงานของคำสั่ง SAVE

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

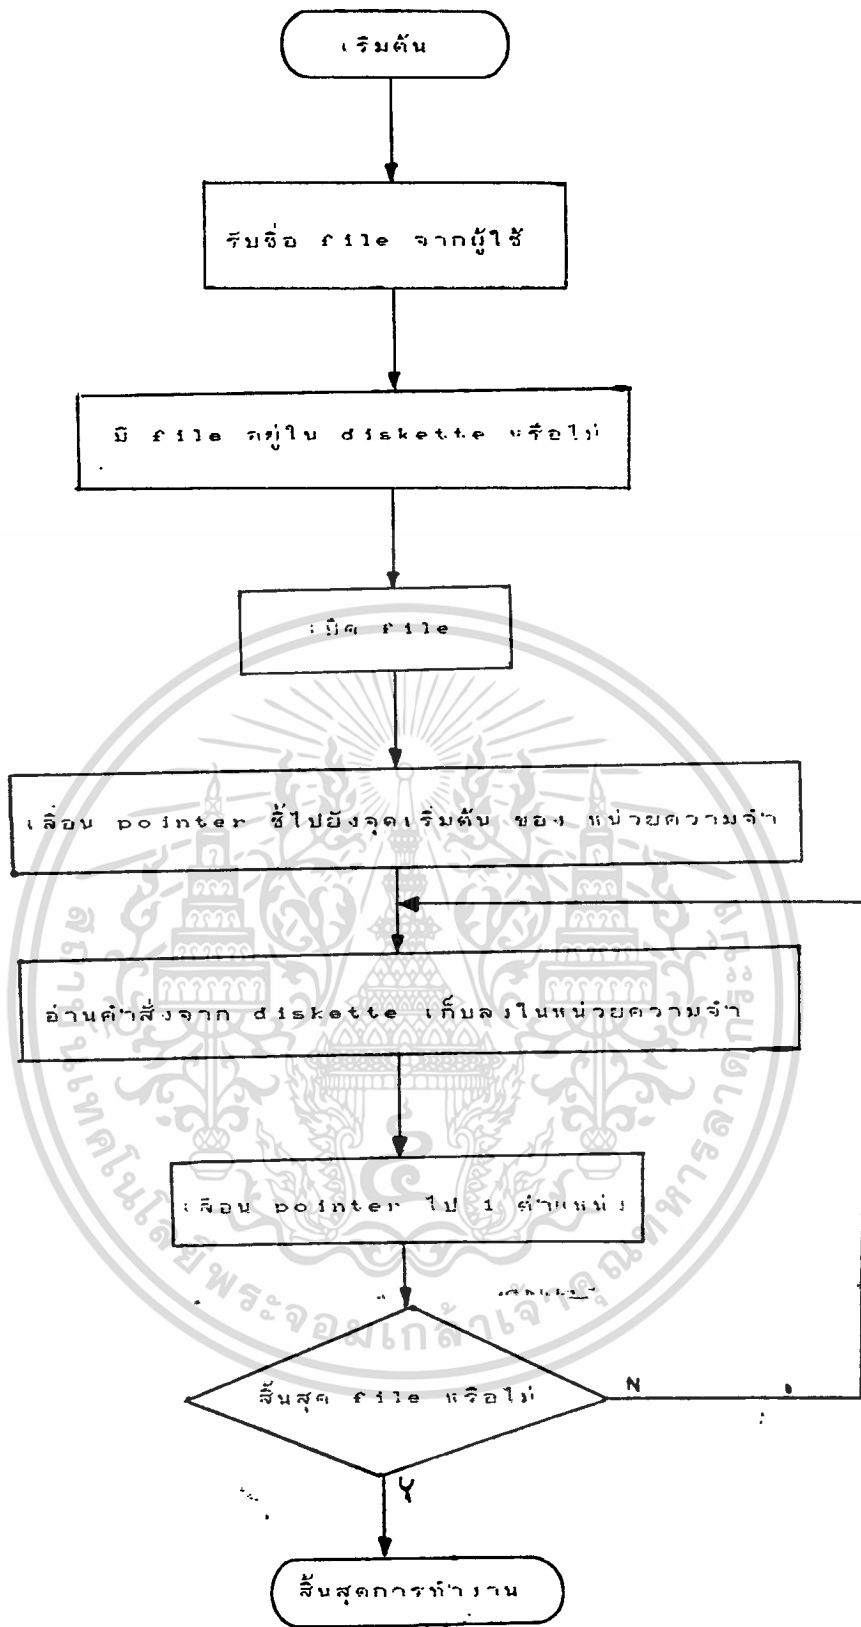

Flow Chart แสดงการทำงานของคำสั่ง LOAD

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

3.5 การจัดเก็บคำสั่งในหน่วยความจำ

เนื่องจากการออกแบบนั้น หลังจากการออกแบบแล้วจะต้องสามารถ นำแบบที่ได้ มาทำการควบคุมเครื่องตัด นำมาแก้ไขตัดแปลง หรือเก็บรักษาไว้ได้ จึงจำเป็นต้องมีการจัดสรรหน่วยความจำเพื่อการทำงานเหล่านี้ และจากเป้าหมายของโครงการนี้คือ เครื่องตัดอัตโนมัติ การทำงานของโปรแกรมเปรียบเสมือนเป็นส่วนป้อนคำสั่งให้แก่เครื่องตัดนั้นเอง ส่วนการทำงานของ graphic editor เป็นส่วนช่วยให้การป้อนคำสั่งเพื่อควบคุมเครื่องตัดให้ง่ายขึ้น สามารถมองเห็นลักษณะรูปร่างของชิ้นงาน ได้ในขณะออกแบบ ซึ่งแน่นอนย่อมดีกว่าการป้อนคำสั่งเป็นรหัสการทำงานเป็นตัวหนังสือ ดังนั้นเส้นทุกเส้นที่วาดลงไปจะถือว่าเป็นคำสั่งทั้งสิ้น เมื่อออกแบบจบจะมีรูปร่างอย่างไร ก็สามารถที่จะตัดชิ้นงานออกมามีรูปร่างอย่างนั้น ทำให้การใช้งานในการออกแบบจึงมีคำสั่งให้ใช้งาน ไม่มากเหมือนโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิกทั่วไป เพราะบางคำสั่งไม่จำเป็นและบางคำสั่งไม่สามารถนำมาตัดเป็นชิ้นงานจริงได้ แต่ถ้าใช้สำหรับการออกแบบชิ้นงานสำหรับเครื่องตัดแล้วจะใช้งานได้เหมาะสม

สำหรับการเก็บฐานที่ออกแบบไว้แล้ว เก็บอยู่ในรูปของคำสั่งโดยจัดหน่วยความจำเป็นแบบ link list สองทางประกอบด้วย field ต่างๆ ซึ่งเป็นส่วนประกอบที่จำเป็นของคำสั่งดังนี้

last rec	command	coordinate	operator	next rec
----------	---------	------------	----------	----------

last record : เป็นตัวแปรประเภท pointer ทำหน้าที่เป็นตัวชี้ตำแหน่งของข้อมูลล่าสุด เนื่องจากข้อมูลเป็นแบบ link list ซึ่งไม่มีตำแหน่งที่อยู่แน่นอน การเข้าถึงข้อมูลจึงต้องอาศัยการเชื่อมโยงกันระหว่างข้อมูลเป็นหลัก

command : เป็นตัวที่ทำหน้าที่ระบุว่าเป็นคำสั่งอะไร โดยที่การทำงานแต่ละแบบจะมีรหัสประจำอยู่ทั้งสิ้นไม่ซ้ำกัน ดังมีรายละเอียดดังนี้

1: เส้นตรง

2: วงกลม

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้


3: วงรี


4: สี่เหลี่ยม

6..13 : เล้าโค้ง

coordinate : ตำแหน่งทำงานของคำสั่ง โดยจะเป็นของจุดเริ่มต้น (x,z) และจุดสุดท้าย (x,z) เมื่อทำการนำคำสั่งมาแสดงผล โปรแกรมจะยึดจุดนี้เป็นจุดอ้างอิง

operator : ส่วนนี้เป็นคำสั่งควบคุมการตัดของหัวตัด ว่าคำสั่งนี้อนุญาตให้มีการตัดขึ้นงานหรือไม่ การเคลื่อนที่ของหัวตัดไม่จำเป็นว่าจะต้องตัดขึ้นงานทุกครั้ง เพราะว่าบางครั้งอาจเป็นการเลื่อนตำแหน่งของหัวตัดให้เข้าสู่ตำแหน่งที่ถูกต้องเท่านั้น คำสั่งที่ให้มีการเลื่อนของหัวตัดโดยไม่มีการตัดนี้ใช้ไม่สามารถกำหนดได้ เพราะเส้นทุกเส้นที่ผู้ใช้วาดนั้นจะถือว่าเป็นแนวการตัดทั้งสิ้น การเคลื่อนที่โดยไม่มีการตัดจะเป็นการควบคุมโดยอัตโนมัติของโปรแกรมในการที่การตัดของขึ้นงานเป็นไปอย่างไม่ต่อเนื่อง โปรแกรมจะทำการลากเส้นตรงเชื่อมระหว่างจุดที่ไม่ต่อเนื่องแต่จะกำหนดคำสั่งใน operator ให้เป็นการเลื่อนโดยไม่มีการตัดเพื่อให้การตัดเป็นไปอย่างถูกต้อง

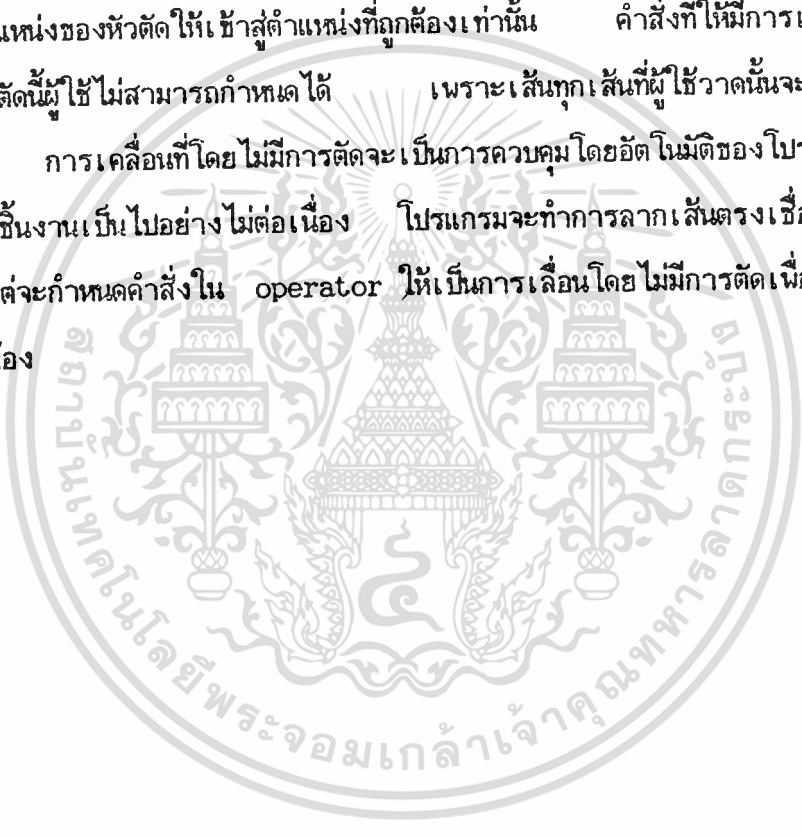

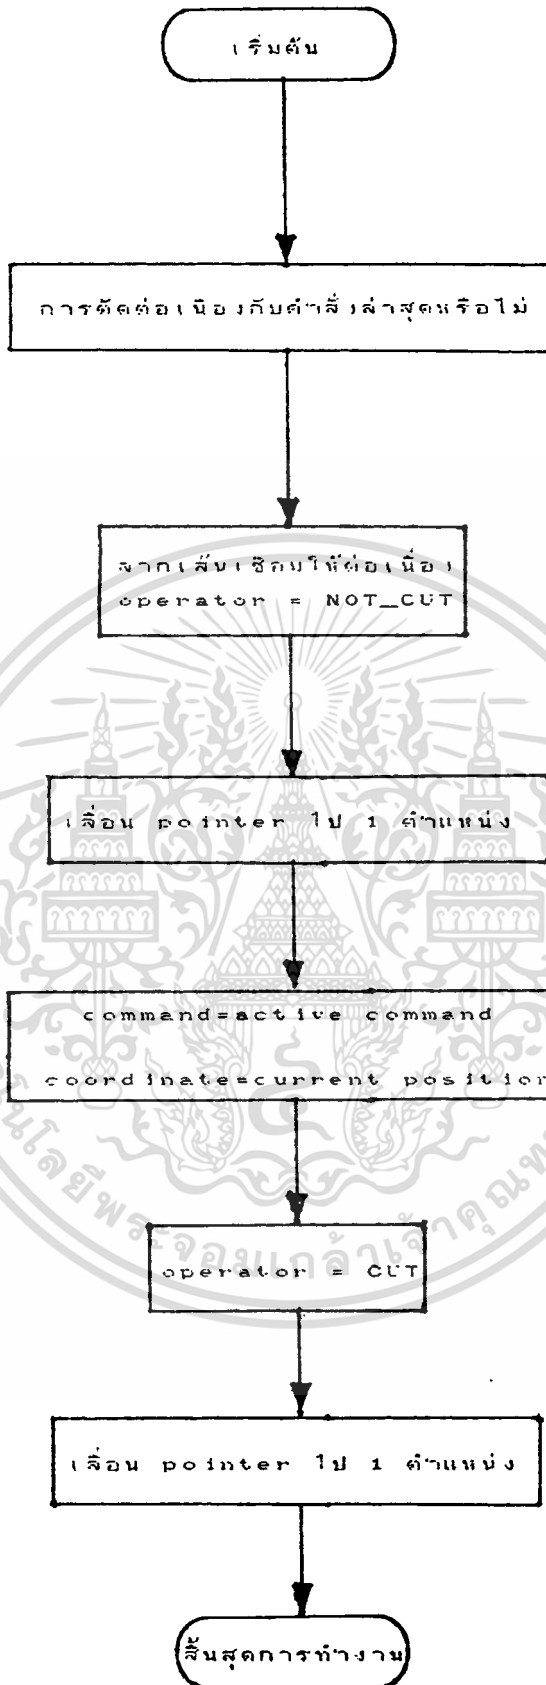

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีก **Flow Chart** แสดงการเก็บคำสั่งลงในหน่วยความจำซึ่งมีการนำไปใช้

3.6 การควบคุมการเคลื่อนที่ของหัวตัด

ส่วนที่ทำหน้าที่เคลื่อนหัวตัดสำหรับโครงงานนี้คือ stepper motor ซึ่งจากการออกแบบวงจรส่วนที่ควบคุมขั้นนี้ ต้องการสัญญาณสำหรับควบคุมการหมุนเพียง 3 สัญญาณคือ

- สัญญาณควบคุมทิศทางการหมุน ซึ่งมีอยู่ 2 ทิศทางคือ หมุนตามเข็มนาฬิกา และหมุนทวนเข็มนาฬิกา
- สัญญาณกระตุ้นการหมุน (pulse) ซึ่งเมื่อมอเตอร์ได้รับสัญญาณนี้จะ หมุนไป 1 step ดังนั้นความเร็วในการหมุน ของมอเตอร์จึงสามารถควบคุมได้โดยสัญญาณกระตุ้นการหมุนนั่นเอง หากต้องการให้หมุนด้วยความเร็วต่ำก็ ส่งสัญญาณ ไปกระตุ้นด้วยความถี่ต่ำหากต้องการความเร็วสูงก็ส่งสัญญาณไปกระตุ้นด้วยความถี่สูง
- สัญญาณควบคุมการหมุน (enable) เป็นสัญญาณที่อนุญาตให้ สัญญาณกระตุ้น เข้าไปกระตุ้นมอเตอร์ให้หมุนได้หรือไม่ หากสัญญาณส่วนนี้ไม่ทำงาน สัญญาณกระตุ้นก็ไม่สามารถเข้าไปกระตุ้น มอเตอร์ให้หมุนได้ สำหรับการเคลื่อนที่ของหัวตัดมี สองแกนคือ แกน X และ แกน Z ซึ่งจะต้องมีส่วนขับเคลื่อน ทั้งสองแกน โดยที่แต่ละแกนจะมีส่วนควบคุมการเคลื่อนที่แยกออกจากกันโดยเด็ดขาด แต่มีลักษณะการควบคุมเหมือนกัน และในขณะที่ทำงานจะต้องเคลื่อนที่พร้อมทั้งสองแกน โดยต้องมีความสัมพันธ์ของการเคลื่อนที่ที่สอดคล้องกัน จึงสามารถตัดชิ้นงานได้อย่างถูกต้อง

การเชื่อมต่อวงจรควบคุมกับ ไมโครคอมพิวเตอร์

การเชื่อมต่อวงจรควบคุมมอเตอร์กับไมโครคอมพิวเตอร์ ทำโดยผ่านพอร์ตขนานแบบการ์ด multi I/O คือพอร์ต LPT2 มีหมายเลขคือ 378H, 379H เหตุที่ใช้พอร์ตขนานที่มีอยู่บน การ์ด multi I/O เพราะ วงจรควบคุมมอเตอร์ต้องการสัญญาณควบคุมจากโปรแกรมเท่านั้น ไม่ต้องการสัญญาณจากบัสภายในของระบบ ดังนั้นจึงไม่จำเป็นต้องเชื่อมต่อกับไมโครคอมพิวเตอร์ ใช้พอร์ตที่มีอยู่แล้วก็เพียงพอ อีกประการหนึ่งคือการ์ด multi I/O นั้นเป็นมาตรฐานที่ใช้กันอยู่ทั่วไปอยู่แล้ว

ในการใช้งานนั้นจะใช้ พอร์ต 378H เป็นเอาต์พุตส่งสัญญาณให้แก่วงจรควบคุมมอเตอร์ ส่วนพอร์ต 379H นั้นใช้เป็นอินพุตเพื่อตรวจสอบค่า

เอกสารนี้เป็นเอกสารตัวอย่าง ซึ่งจะกล่าวถึงในโอกาสต่อไป เท่านั้นสำหรับรายละเอียดการใช้งานแต่ละชนิดไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ของพอร์ต 378H มีดังนี้

บิต 0 : เป็นสัญญาณกระตุ้นการหมุนของมอเตอร์ (pulse) เพื่อให้การควบคุมการเคลื่อนที่ของมอเตอร์ทั้งสองเป็นไปได้โดยง่าย มีความเร็วในการเคลื่อนที่เท่ากับจึงให้มอเตอร์ทั้งสองใช้ส

บิต 2 : เป็นสัญญาณควบคุมการหมุนของมอเตอร์ (enable)ในแกน X

บิต 3 : เป็นสัญญาณควบคุมการหมุนของมอเตอร์ (enable)ในแกน Z


บิต 4 : เป็นสัญญาณควบคุมทิศทางการหมุนของมอเตอร์ (direction)ในแกน X

บิต 5 : เป็นสัญญาณควบคุมทิศทางการหมุนของมอเตอร์ (direction)ในแกน Z

บิต 1,6,7 : สงวนไว้

3.7 โปรแกรมควบคุมการเคลื่อนที่

เมื่อจัดการเชื่อมต่อระหว่างวงจรควบคุม กับไมโครคอมพิวเตอร์ได้แล้ว การควบคุมการเคลื่อนที่จึงอยู่ที่การจัดสัญญาณ ให้สามารถควบคุมการเคลื่อนที่ให้เป็นไปตามต้องการ ดังนี้เพื่อการควบคุมทำได้ง่าย และตัดบของสัญญาณทุกครั้ง ซึ่งเป็นเรื่องรายละเอียดมาก จึงเขียน Procedure สำหรับการเคลื่อนที่ของมอเตอร์ทั้งสองตัวโดยเฉพาะ โดยรับค่า 2 ค่า คือ step การเคลื่อนที่ทางแนวแกน X และ step การเคลื่อนที่ทางแนวแกน Z ถ้าค่าเป็นบวกจะหมุนตามเข็มนาฬิกา ถ้าเป็นลบจะหมุนในทิศตรงกันข้าม ซึ่งใน procedure นี้จะจัดการเรียงสัญญาณทุกสัญญาณที่จำเป็นต่อการหมุน ให้อย่างถูกต้อง เมื่อเรียกใช้ procedure นี้ มอเตอร์จะหมุนตามจำนวน step ที่กำหนดทันที โดยที่ไม่ต้องเขียนโปรแกรมสำหรับจัดเรียงสัญญาณอีกต่อไป ทำให้การควบคุมการเคลื่อนที่ของหัวตัดทำได้ง่ายขึ้น เพราะในการตัดชิ้นงานนั้นการเคลื่อนที่ของทั้งสองแกนต้องสัมพันธ์กัน โดยเฉพาะการเคลื่อนที่ที่ซับซ้อน เช่น เส้นโค้ง ซึ่งการควบคุมการเคลื่อนที่ให้สัมพันธ์กัน นั้นยุ่งยากอยู่แล้วหากต้องมาจัดเรียงสัญญาณอีกก็จะทำให้เกิดความผิดพลาดได้ง่าย

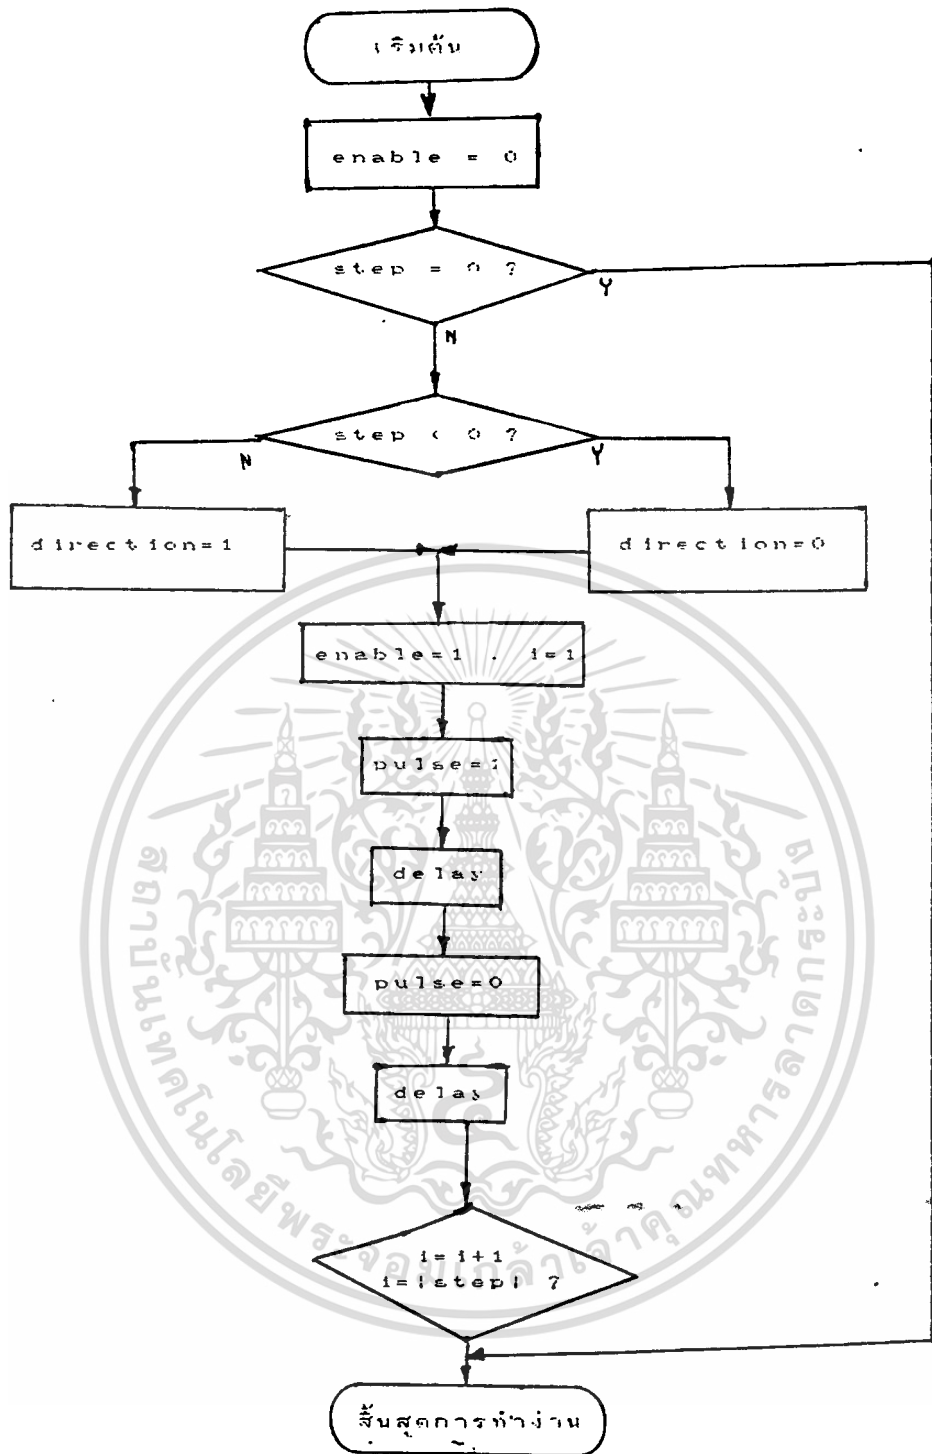

Flow chart แสดงการทำงานของ procedure ควบคุมมอเตอร์

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

3.8 การประมวลผลคำสั่งเป็นการเคลื่อนที่

ในการที่จะสามารถควบคุมการเคลื่อนที่ได้นั้น ต้องศึกษาการขับเคลื่อนของส่วน mechanic ว่ามีการขับเคลื่อนอย่างไร อัตราส่วนการเคลื่อนที่จริงต่อการหมุนของมอเตอร์เป็นอย่างไร เพื่อที่จะได้กำหนดระยะการเคลื่อนที่ของหัวตัด และการตัดชิ้นงานเป็นไปอย่างถูกต้องแม่นยำ

สำหรับส่วน mechanic ขับเคลื่อนโดย การใช้ มอเตอร์ต่อโดยตรงกับ ball screw เมื่อมอเตอร์หมุนจะทำให้ หัวตัดซึ่งอยู่บน ball screw เคลื่อนที่ไปหน้าหรือถอยหลังได้ตามการหมุนของ มอเตอร์ ball screw ที่ใช้ มีระยะระหว่างเกลียว (pitch) เท่ากับ 4 มิลลิเมตร ดังนั้นเมื่อมอเตอร์หมุน 1 รอบ จะทำให้หัวตัดเคลื่อนที่เป็นระยะทาง เท่ากับ ระยะ pitch คือ 4 มิลลิเมตร ส่วนมอเตอร์นี้สามารถหมุนได้ ๒.9 องศาต่อ step ดังนั้นเมื่อมอเตอร์เคลื่อนที่ 1 step จะทำให้ได้ระยะทางเท่ากับ ๒.๐1 mm ซึ่งมีความละเอียดสูงมาก เมื่อทราบอัตราการเคลื่อนที่ของหัวตัดเช่นนี้แล้ว ก็สามารถควบคุมการเคลื่อนที่ของหัวตัด ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ

จะเห็นว่าหากต้องการให้หัวตัดเคลื่อนที่ ไประยะทางเท่าไรก็สามารถทำได้ โดยง่าย เพียงแต่คำนวณระยะทางที่ต้องการออกมาเป็นจำนวน step แล้วป้อนให้แก่มอเตอร์ของแกนนั้น แล้วให้เคลื่อนที่ครั้งเดียว การเคลื่อนที่แบบนี้ เรียกว่าการเคลื่อนที่แบบต่อเนื่องสามารถเคลื่อนหัวตัด ได้เพียง สองแบบ คือ

-เคลื่อนที่ไปที่ละแกน การเคลื่อนที่แบบนี้ จะสามารถตัดได้เป็นแนวตาม การเคลื่อนที่ของแต่ละแกน คือแกน X และ Z ซึ่งทำให้ตัดได้เฉพาะชิ้นงานที่เป็นมุมฉาก แต่จะให้ความละเอียดในการตัดสูงสุด

-เคลื่อนที่ไปพร้อมกันทั้งสองแกน การเคลื่อนที่แบบนี้การตัดจะได้แนวการตัดเป็นมุม 45 องศา เพราะการเคลื่อนที่ทั้งสองแกนมีความเร็วเท่ากัน

จากการเคลื่อนที่แบบต่อเนื่องทั้งสองแบบ จะเห็นว่ามียึดจำกัดในรูปแบบการตัด จะตัดได้เฉพาะชิ้นงานที่มีรูปร่างพื้นฐาน เป็นเส้นตรง มีมุม 90, 45 องศาเท่านั้น หากต้องการตัดชิ้นงานให้มีรูปร่างอื่นๆ การเคลื่อนที่แบบนี้ก็ไม่สามารถที่จะตอบสนองความต้องการได้ จึงต้องมีการเคลื่อนที่อีกแบบหนึ่งคือ การเคลื่อนที่แบบไม่ต่อเนื่อง ในการควบคุมการเคลื่อนที่ของโครงงานนี้ จะใช้การควบคุมแบบกึ่งอัตโนมัติ

การเคลื่อนที่แบบไม่ต่อเนื่อง

การเคลื่อนที่แบบนี้มีหลักการสำคัญคือ แบ่งเส้นที่จะเป็นแนวของการตัดเป็นส่วนย่อยๆ แล้วทำการคำนวณหาระยะในแกน X และ ระยะในแกน Z แล้วจึงให้หัวตัดเคลื่อนที่ตามระยะของแต่ละแกนที่คำนวณได้ หลังจากนั้นก็นำส่วนย่อยถัดไปมาทำการคำนวณเช่นเดิม จนกว่าจะถึงจุดสิ้นสุดของเส้นนั้น การเคลื่อนที่แบบนี้ในกรณีที่เส้นอาจจะต้อง กำหนดระยะการเคลื่อนที่ของหัวตัดเป็น ร้อยครั้ง แต่มีข้อดีคือสามารถที่จะตัดชิ้นงานให้มีรูปร่างอย่างไรก็ได้

จะเห็นได้ว่าการตัดแบบนี้ แนวการตัดจะประกอบด้วย การตัดเป็นเส้นตรงสั้นๆเป็นจำนวนมากต่อรวมกันเป็นแนวการตัดทั้งหมด ดังนั้นถ้าทำการแบ่งส่วนย่อยให้มีควมยาวที่น้อยๆ ความราบเรียบ (smooth) ของแนวการตัดที่ได้ ก็จะมีสูงมาก จนดูเหมือนเป็นการตัดแบบต่อเนื่อง และระยะการเคลื่อนที่ที่สามารถทำได้ต่ำที่สุดคือมอเตอร์หมุน 1 step ซึ่งจะได้ระยะทาง 10 micron หากสามารถแบ่งย่อยการเคลื่อนที่ได้ขนาดนี้ แนวการตัดที่ได้ก็จะราบเรียบเป็นเส้นเดียวกันตลอด

แต่ในความเป็นจริงแล้ว ไม่สามารถที่จะแบ่งออกส่วนย่อยให้มีขนาด 10 micron ได้ เพราะวาระยะการเคลื่อนที่ของแต่ละแกนนี้ ได้มาจากการคำนวณจาก สมการของเส้นที่กำลังตัดอยู่ เช่น กำลังตัดเส้นตรง ก็จะต้องนำสมการเส้นตรงนั้นมาคำนวณ เป็นระยะการเคลื่อนที่ ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้จากการคำนวณนั้น อาจจะไม่ลงตัว ซึ่งเมื่อเกิดเหตุการณ์เช่นนี้ ก็จะทำให้เกิดการปัดเศษ เพราะการกำหนดจำนวน step การหมุนนั้นต้องกำหนดเป็นจำนวนเต็ม ดังนั้นเมื่อมีการปัดเศษก็จะทำให้เกิดความผิดพลาดได้ เมื่อเส้นย่อยแต่ละเส้นต่างก็มีความผิดพลาด เมื่อรวมกันเป็นเส้นใหญ่ก็จะทำให้ ค่าความผิดพลาดรวมสูงจนไม่สามารถนำมาใช้งานได้

ดังนั้นเพื่อให้การทำงาน มีความถูกต้อง จึงต้องขยายระยะของส่วนย่อย ให้มีขนาดกว้างขึ้นก็ จะทำให้ลดปัญหาส่วนนี้ไปได้ แต่ก็ทำให้ความราบเรียบ ก็ลดลงไปด้วยเช่นกัน ซึ่งในส่วนนี้ถือว่าเป็นความผิดพลาดทางด้านขนาด และความผิดพลาดทางด้านรูปร่าง ซึ่งจะแปรผกผันกัน คือถ้าความผิดพลาดด้านรูปร่างต่ำที่สุด ความผิดพลาดด้านขนาดจะสูงที่สุด และถ้าความผิดพลาดด้านขนาดต่ำที่สุด ความผิดพลาดด้านรูปร่างจะสูงที่สุด ดังนั้นจึงต้องเลือกระยะของการแบ่งเส้นย่อยให้เหมาะสม เพื่อให้เกิดความผิดพลาดทั้งสองด้านเป็นไปอย่างเหมาะสมที่สุด

การนำคำสั่งการวาดมา เป็นการเคลื่อนที่

ในการวาดปกติเห็น เมื่อเทียบขนาด บนจอกับชิ้นงานที่จะตัดจริงแล้ว เนื่องจากสัดส่วน ในจอภาพของแกน X และ Z ไม่เท่ากัน ในอัตราส่วน 4:3 (aspect ratio = 3:4) ดังนั้นในขั้นแรกต้องทำการปรับขนาด ของทั้งสองแกนให้อยู่ในหน่วยเดียวกันเสียก่อน โดย นำ 4 และ 3 ไปหารค่าที่ได้ตามลำดับ จะได้เป็นหน่วยมาตรฐาน ในกรณีที่ไม่มี การขยายจะถือว่า ความยาว 5 หน่วย เท่ากับความยาวจริงเท่ากับ 1 มิลลิเมตร หลังจากนั้นจึงนำค่าที่ได้ไปทำการคำนวณ ในการตัดชิ้นงานต่อไป ซึ่งกระบวนการดังกล่าวเรียกว่าการชดเชยเพื่อความยาวจริง

พื้นที่บนจอภาพเมื่อคิดเป็นจำนวนหน่วย จะได้เท่ากับ 140×105 หน่วย เมื่อไม่มีการขยาย (scale = 1) จะสามารถตัดได้เท่ากับ 28×21 มิลลิเมตร และในกรณีที่มีการขยายสูงสุด (scale = 15) ก็จะสามารถตัดชิ้นงานได้ ขนาด 420×315 มิลลิเมตร ซึ่งด้าน mechanic สามารถตัดชิ้นงานได้สูงสุด ได้เท่ากับ 450×450 มิลลิเมตร

การประมวลผลในการตัดของเส้นแต่ละแบบ

1. เส้นตรง

การคำนวณระยะการเคลื่อนที่ หาสมการเส้นตรงที่เชื่อมจุดสองจุดออกมาจะได้ค่าของความชัน คือ $m = \frac{Z_2 - Z_1}{X_2 - X_1}$ โดยกำหนดให้ $Z = f(X) = mX + C$ ยกเว้นในกรณีที่ $X_2 - X_1 = 0$ ให้ $X = f(Z)$ โดยที่ค่า C เท่ากับ 0 $Z = mX$ การเคลื่อนที่ของหัวตัด จึงเท่ากับ $move(X, m \cdot X)$

2. วงกลม

จากสมการวงกลม $r^2 = X^2 + Y^2$ เพราะฉะนั้น $Y = \sqrt{r^2 - X^2}$ หลังจากนั้นก็เลื่อนค่า X จาก 0 ไปยังส่วนปลายรัศมีไปที่ละ step แล้วนำระยะความแตกต่างทั้งทางด้าน แกน X และ แกน Z ไปทำการกำหนดการเคลื่อนของหัวตัด

3. วงรีและเส้นโค้ง

การเคลื่อนที่ของเส้นโค้งและวงรี นั้นเหมือนกันเพราะใช้สมการเดียวกัน เพียงแต่เส้นโค้งใช้ เพียง quadrant เดียว แต่วงรีใช้ครบทั้ง 4 quadrant


จากสมการวงรี $(X/a)^2 + (Z/b)^2 = 1$

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้


หลังจากนั้นก็เลื่อนค่า X จาก ๒ ไปยังส่วนปลายรัศมีไปที่ละ step แล้วนำระยะความแตกต่าง
ทั้งทางด้าน แกน X และ แกน Z ไปทำการกำหนดการเลื่อนของหัวตัด



เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

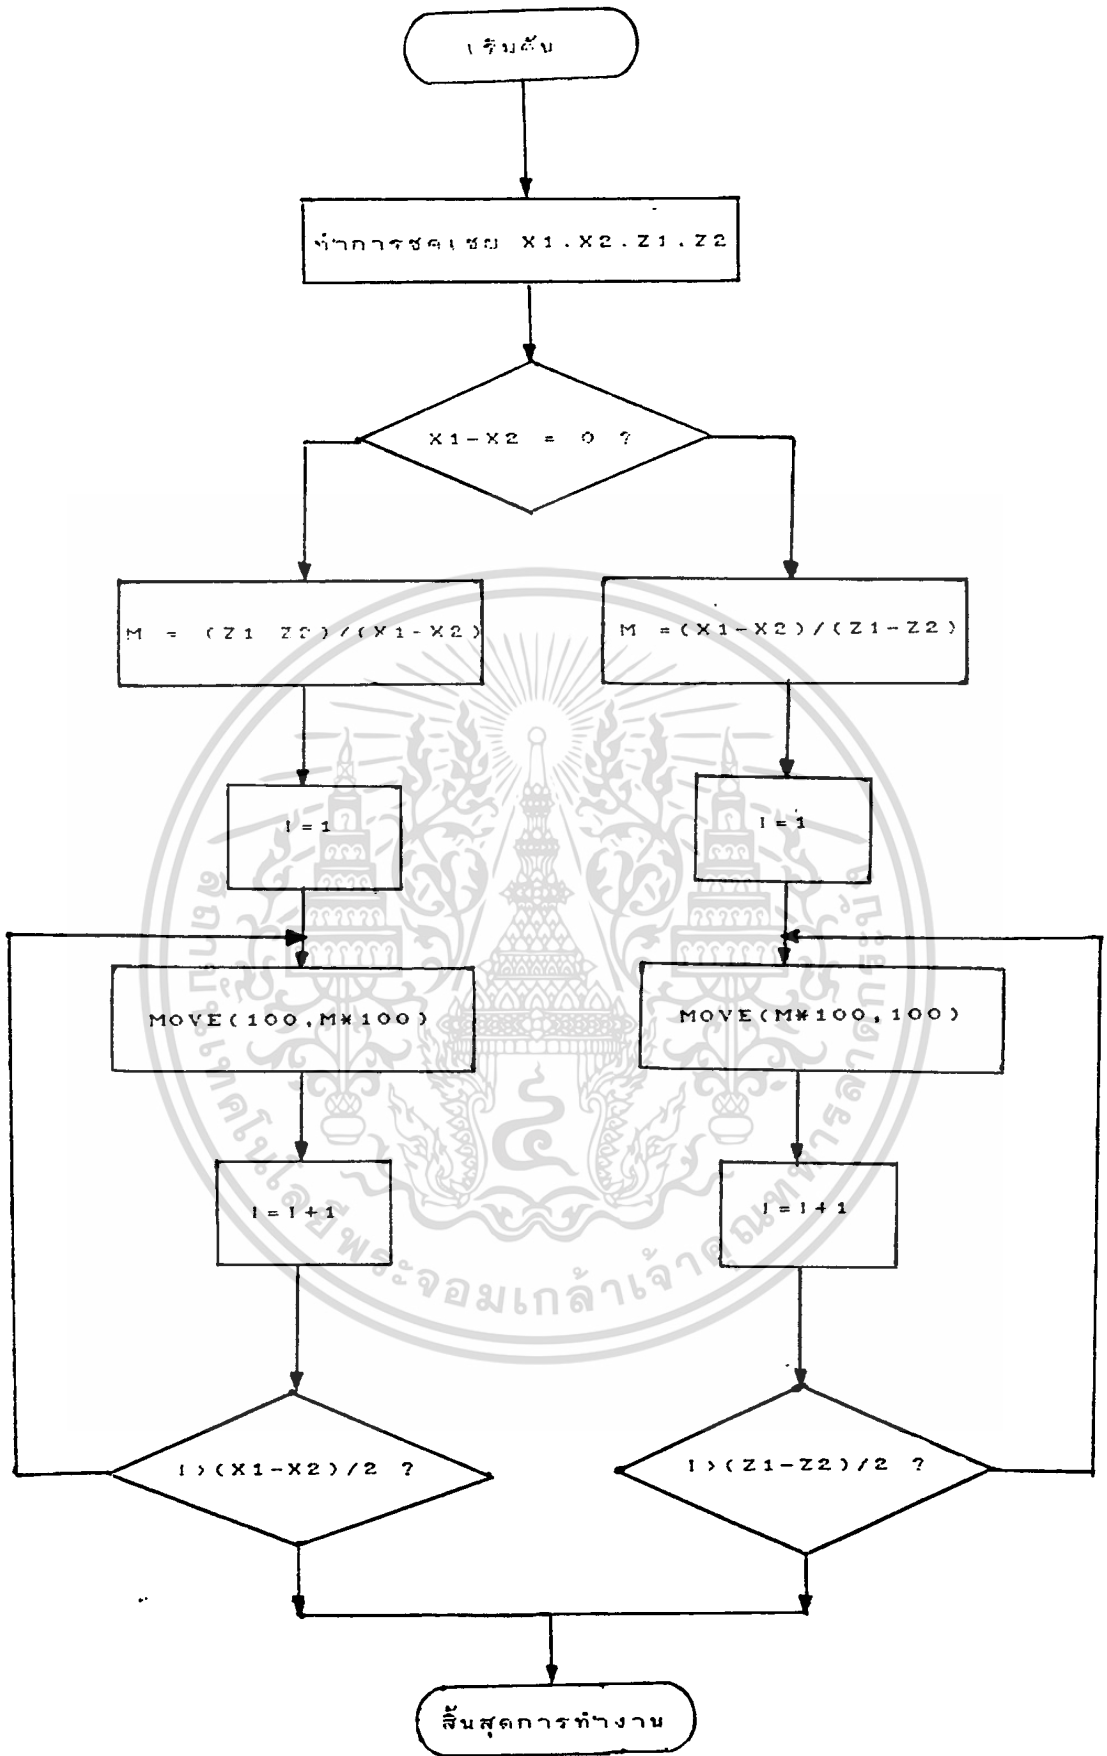


เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
Flow Chart แสดงการคิดเส้นตรง
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

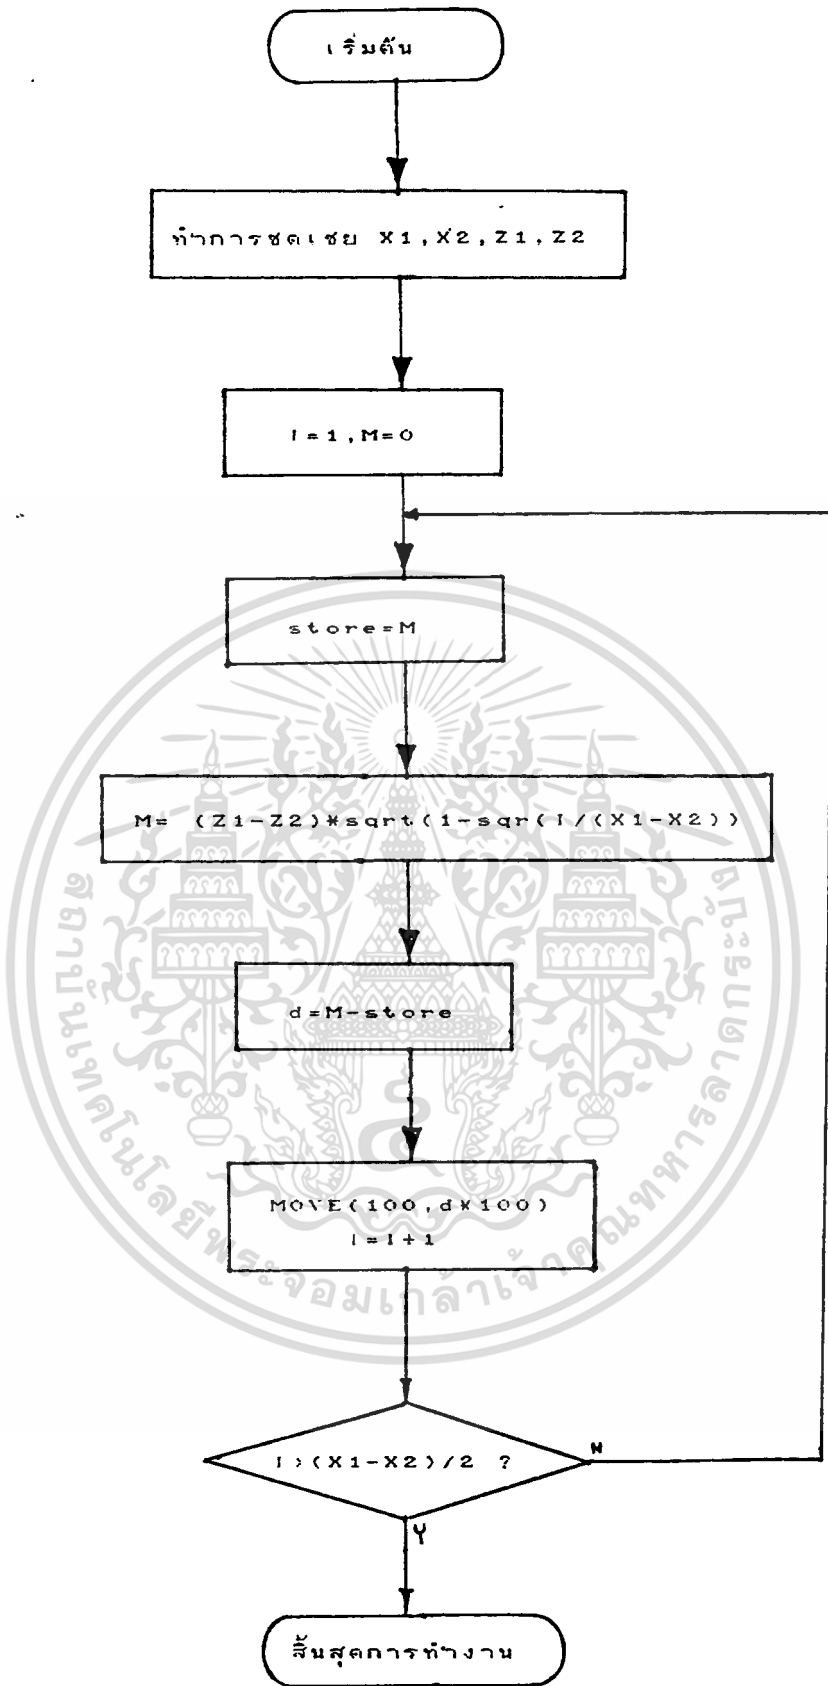

Flow Chart แสดงการตัดวงรี และ เส้นโค้ง

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

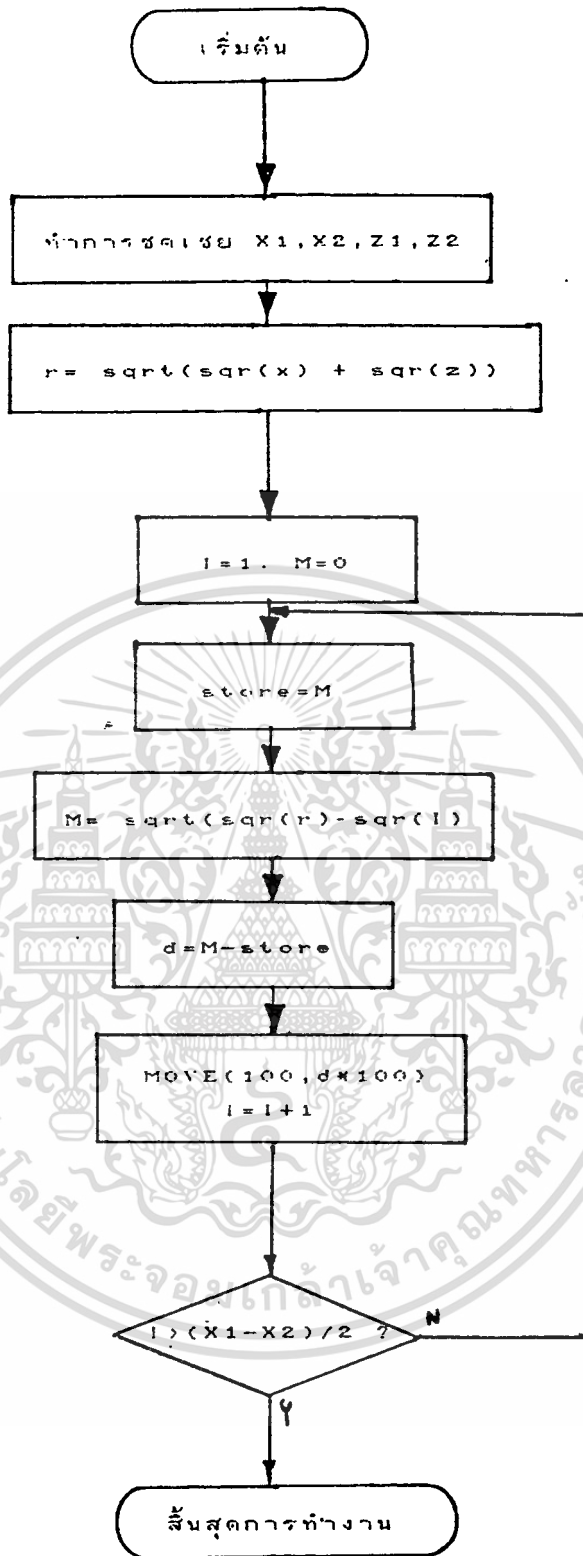

Flow Chart แสดงการตัดวงกลม

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

บทที่ 4 การทดลอง

ขั้นตอนการทดลองและแก้ไขเบื้องต้น

1. เมื่อทำการสร้างในส่วนของเครื่องกลเสร็จตามที่ได้ออกแบบแล้ว จึงทดลองและแก้ไขโปรแกรมควบคุมมอเตอร์
2. ทดลองและแก้ไขวงจรและโปรแกรมการเปิดปิดของหัวตัด
3. ทดลองและแก้ไขโปรแกรมออกแบบและโปรแกรมอำนวยความสะดวก
4. เมื่อทุกอย่างทำงานถูกต้อง จึงทดลองตามขั้นตอนใช้งานจริง คือ ออกแบบชิ้นงาน และสั่งให้เครื่องกล ตัดชิ้นงานโดยใช้ปากกาเคมีแทนหัวตัด

4.1 ปัญหาที่พบจากการทดลอง (ในภาคการศึกษาแรก)

ผลการทดลองที่ได้จากการทดลองข้างต้นปรากฏว่าตอนแรก ๆ มีความผิดพลาดอยู่บ้างบางส่วนในส่วนของโปรแกรมควบคุมการตัด และส่วนของการออกแบบจึงได้ทำการแก้ไข ตามอาการที่ผิด จนทำงานได้ถูกต้องตามที่ได้ออกแบบไว้ (ตามรูปท้ายบท) โดยช่วงแรกของการทดลอง ได้ตั้งเป้าไว้แค่ให้หัวตัดเคลื่อนที่ถูกต้องตามรูปที่ออกแบบบนจอของเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ โดยไม่ได้กำหนดขนาด ขั้นตอนต่อไปจึงกำหนดขนาดและมาตราส่วนของรูปชิ้นงานบนหน้าจอและชิ้นงานที่ถูกตัดจริงจากเครื่อง ผลปรากฏว่า

1. มีความผิดพลาดในการตัดของขนาด ประมาณ 25 เปอร์เซ็นต์ ของขนาดที่กำหนดในการออกแบบ ซึ่งมากกว่านี้ได้ตั้งเป้าไว้ คือ น้อยกว่า 10 เปอร์เซ็นต์ ของขนาดที่กำหนดในการออกแบบ
2. โปรแกรมควบคุมการตัด ไม่สามารถตัดรูปเดียวกันที่หลาย ๆ ตำแหน่งบนพื้นที่การตัด และไม่สามารถกำหนดตำแหน่งในการตัดจริง บนพื้นที่ของชิ้นงานได้ โดยอัตโนมัติ ทำให้ไม่สะดวกในการสร้างชิ้นงานเดียวกันที่หลาย ๆ ชิ้น
3. โปรแกรมช่วยในการออกแบบชิ้นงาน ไม่สามารถดึงข้อมูลรูปมาตรฐานจาก

โปรแกรมอื่น ๆ เช่น AUTOCAD PRODESIGN เป็นต้น ซึ่งไม่สะดวกต่อผู้ใช้ที่ต้องใช้โปรแกรมซ้ำ ๆ กัน
 เอกสารประกอบที่ส่งมาเพื่อใช้ในการศึกษาให้ดู เมื่อผู้เขียนได้ใช้ระบบเชิงนี้ในการตัด
 ไม่ว่าเรีจรูปประเภทนี้ก็เพราะงานตัดเป็นส่วนหนึ่งเท่านั้นในงานโครงสร้าง โดยชิ้นส่วนและรูปร่างของ

โครงสร้างทั้งหมดจึงถูกออกแบบโปรแกรมสำเร็จรูปที่กล่าวมาแล้ว ถ้าโปรแกรมช่วยการออกแบบสามารถดึงข้อมูลจากโปรแกรมเหล่านี้ได้จะสามารถนำรูปชิ้นงานบางส่วนที่จะตัด มาตัดด้วยเครื่อง ได้เลยจะสะดวกและรวดเร็วขึ้น

4.2 การแก้ไขปัญหาและทดลอง (ภาคการศึกษาที่สอง)

จากปัญหาที่ได้ทดลองเครื่องต้นแบบจึง ได้พิจารณาปรับปรุงส่วนต่าง ๆ


ให้ดีขึ้นและทดลอง ได้ดังนี้ :-

1. จากปัญหาความผิดพลาดของระยะทางในการตัดที่เกิด พบว่าในส่วนเครื่องกลการติดตั้งบอลเบริงสกรู และ สเตปปีงมอเตอร์ แกนที่สอง ใช้แรงดึงอีกแกนอยู่ข้างเดียวทำให้เกิดการบิดตัวของแกนแรก (ดูรูปท้ายบท) ปัญหานี้ได้แก้ไขโดยสร้างในส่วนเครื่องกลใหม่ โดยทำให้แข็งแรงขึ้นแลการขับของสกรูของแกนที่สองถูกติดตั้งในแนวกึ่งกลางของแกนแรก (ดูรูปท้ายบท) เมื่อได้ทดลองปรากฏว่าการเคลื่อนที่มีความผิดพลาดประมาณ 2| เปอร์เซ็นต์ ของการควบคุมจากขนาดกำหนดซึ่งอยู่ในย่านที่กำหนดไว้
2. ปัญหาโปรแกรมควบคุมได้แก้ไขแล้ว (ดูในบทโปรแกรม) ทดลองแล้วตรงตามความต้องการ
3. ปัญหา โปรแกรมช่วยการออกแบบเกี่ยวกับการดึงข้อมูล จากข้อมูลของโปรแกรมAUTOCAD ได้ศึกษาและแก้ไขทดลองแล้วตรงตามต้องการ

4.3 การทดลองตัดจริง


เมื่อทุกส่วนของเครื่องทำงานถูกต้องจึงนำเครื่องมาติดตั้งหัวตัด

แบบพลาสติกซึ่งเป็นหัวตัดความเร็วรอบใช้ไฟฟ้าเป็นต้นกำลังขนาด 9000 W เมื่อทดลองตัดเหล็กขนาด 3 มม. , 5 มม. , 15 มม. , และ 20 มม. ปรากฏว่าชิ้นงานที่ออกมาค่อนข้างดี เป็นที่น่าพอใจ (ดูรูปท้ายบท)

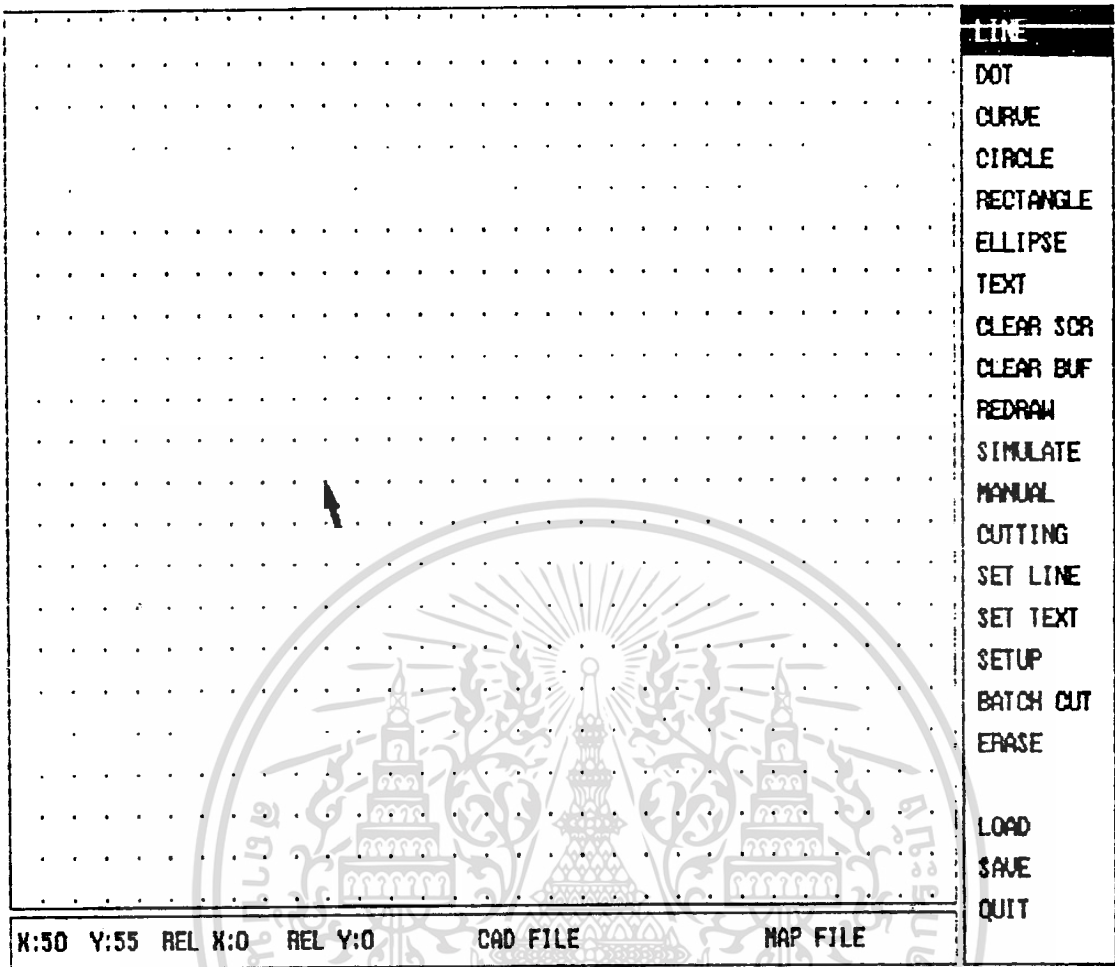

รูปแสดงหน้าจอภาพขณะทำงานคำสั่งต่างๆ


เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

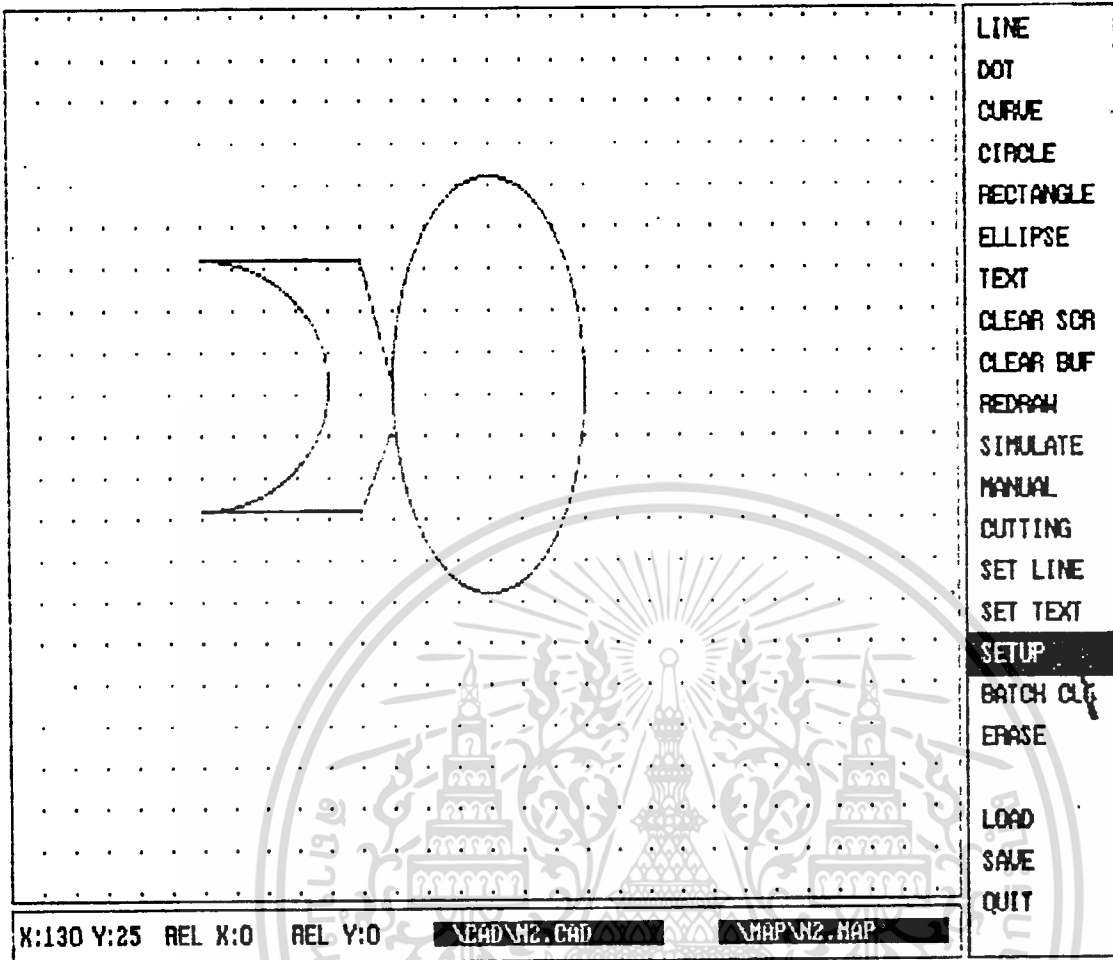


เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

- LINE
- DOT
- CURVE
- CIRCLE
- RECTANGLE
- ELLIPSE
- TEXT
- CLEAR SCR
- CLEAR BUF
- REDRAW
- SIMULATE
- MANUAL
- CUTTING
- SET LINE
- SET TEXT
- SETUP
- BATCH CUT
- ERASE


- LOAD
- SAVE
- QUIT

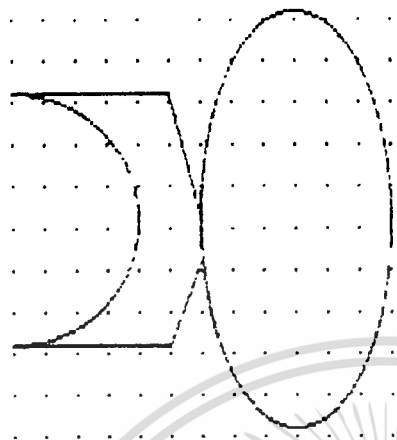


X:130 Y:25 REL X:0 REL Y:0 CAD\N2.CAD MAP FILE

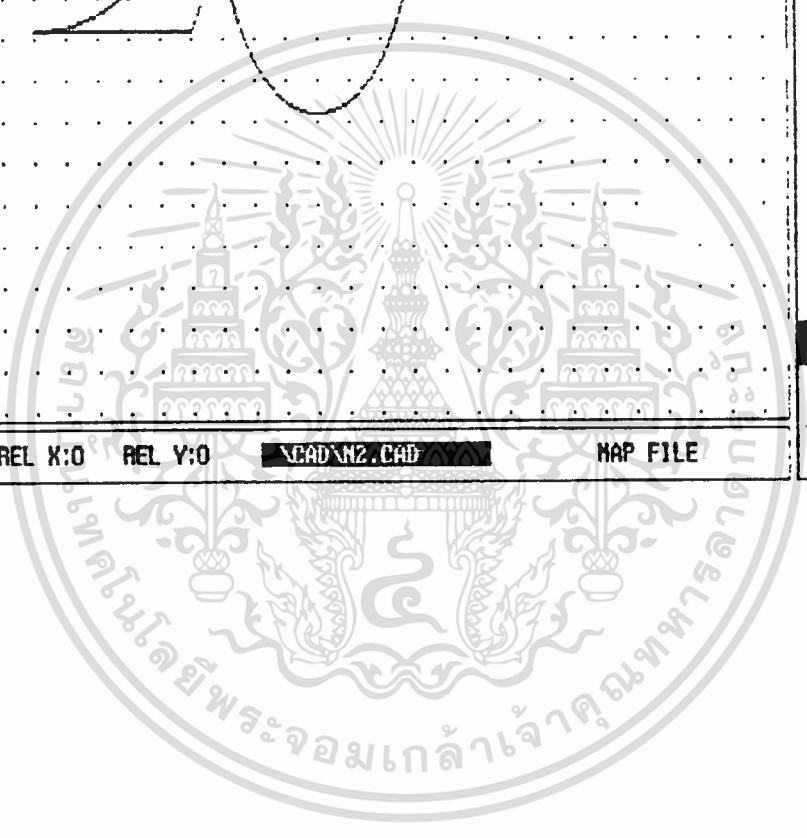


เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
 ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

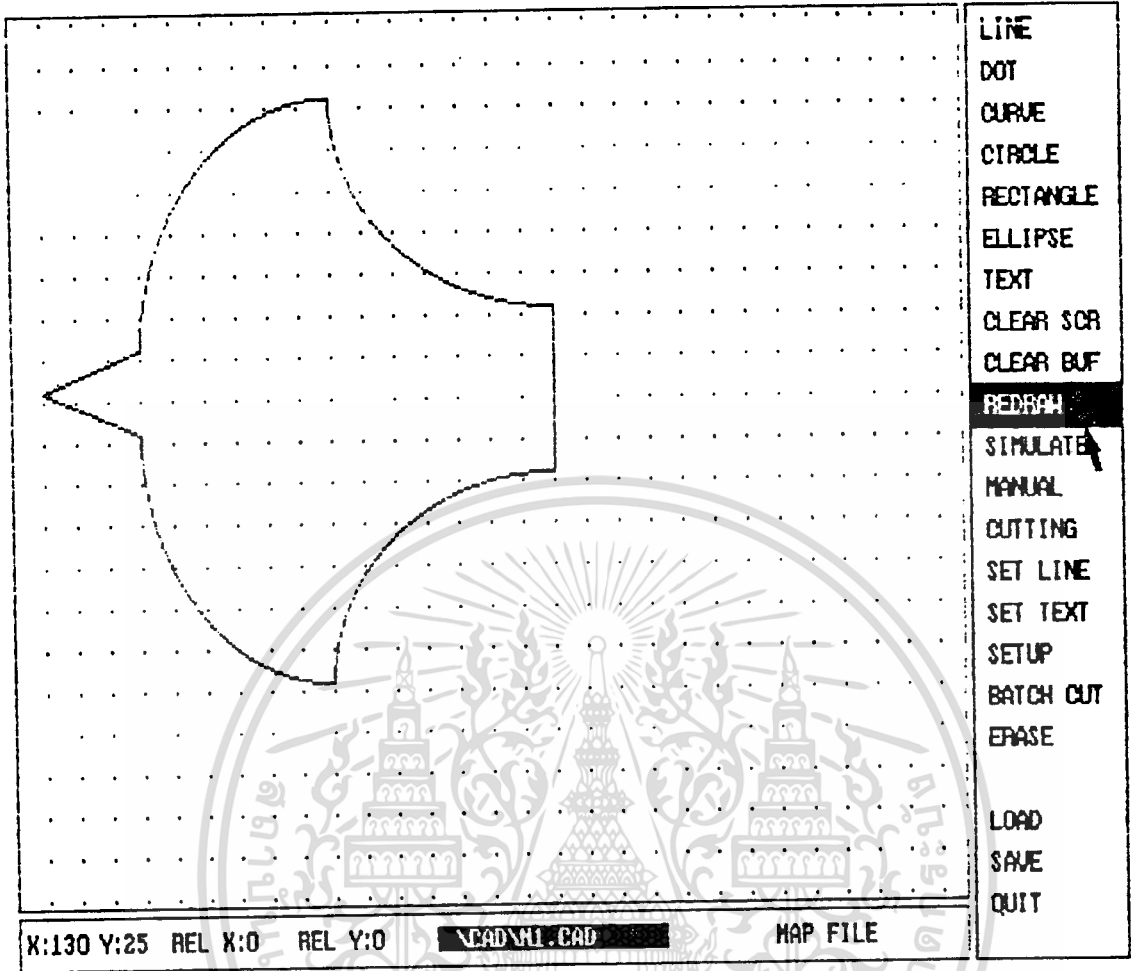


เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

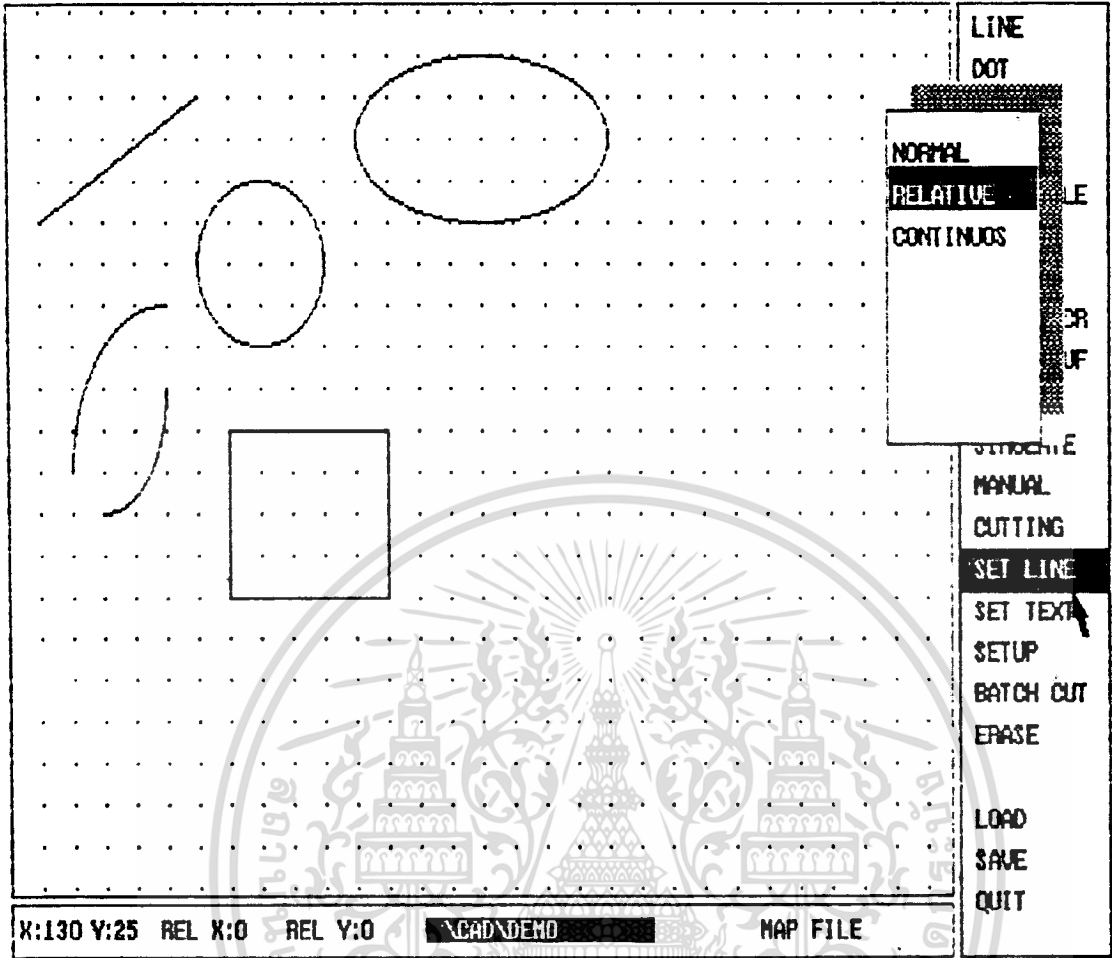


เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

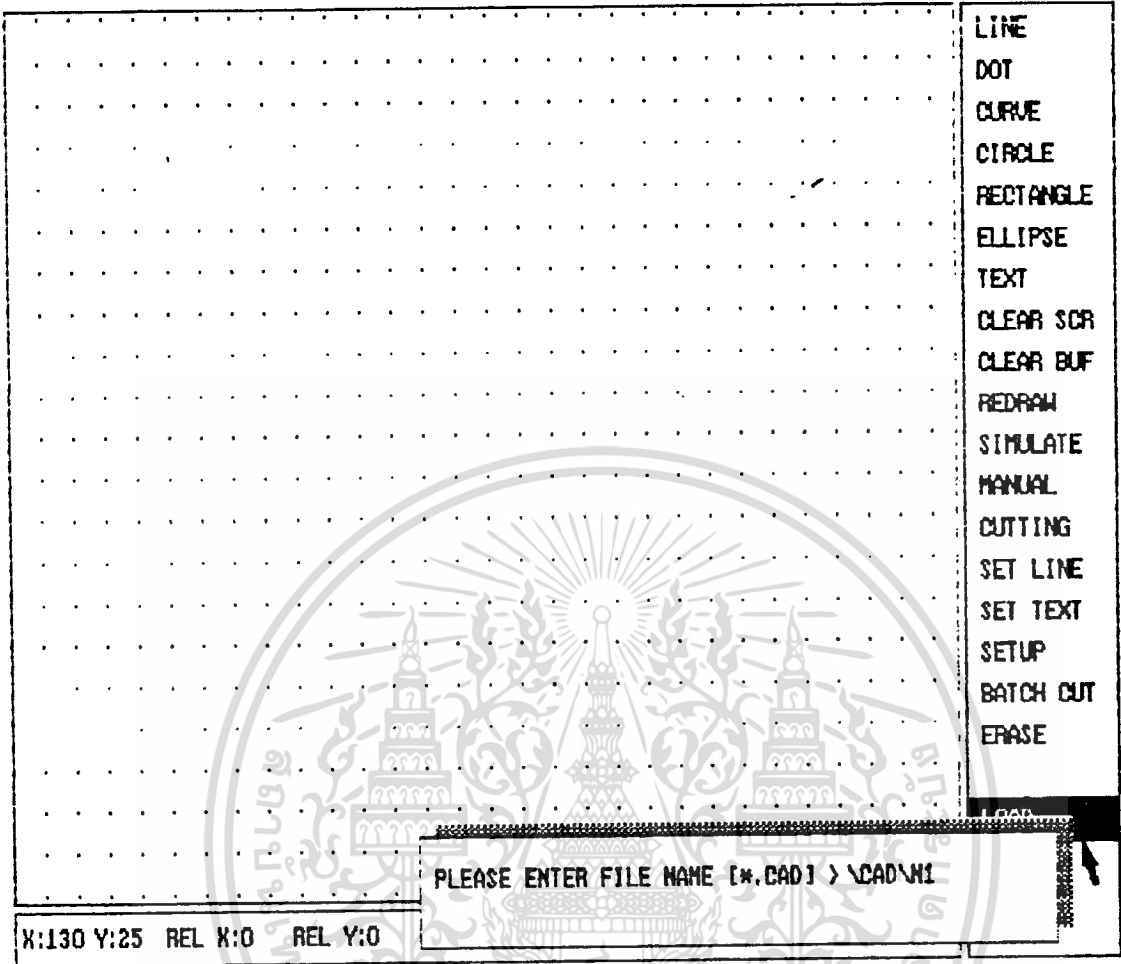

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

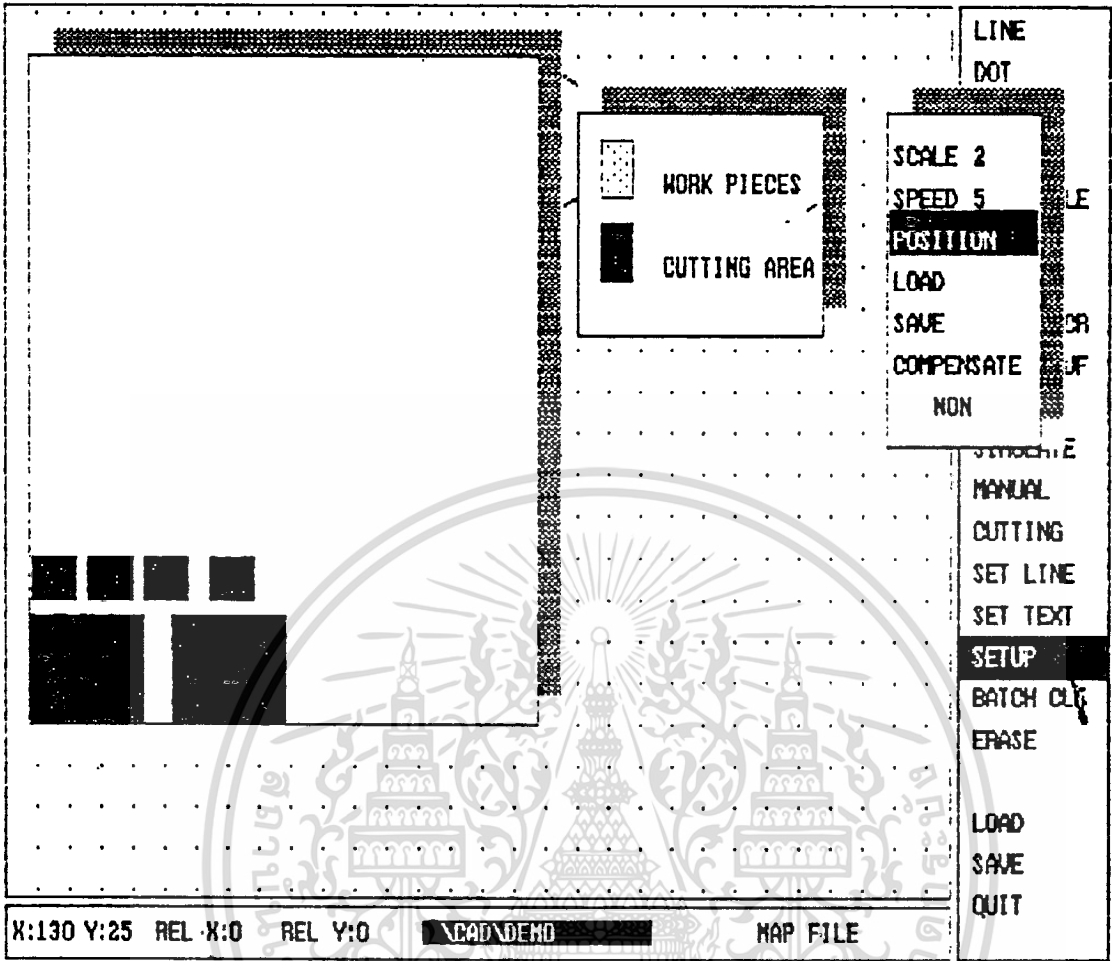

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

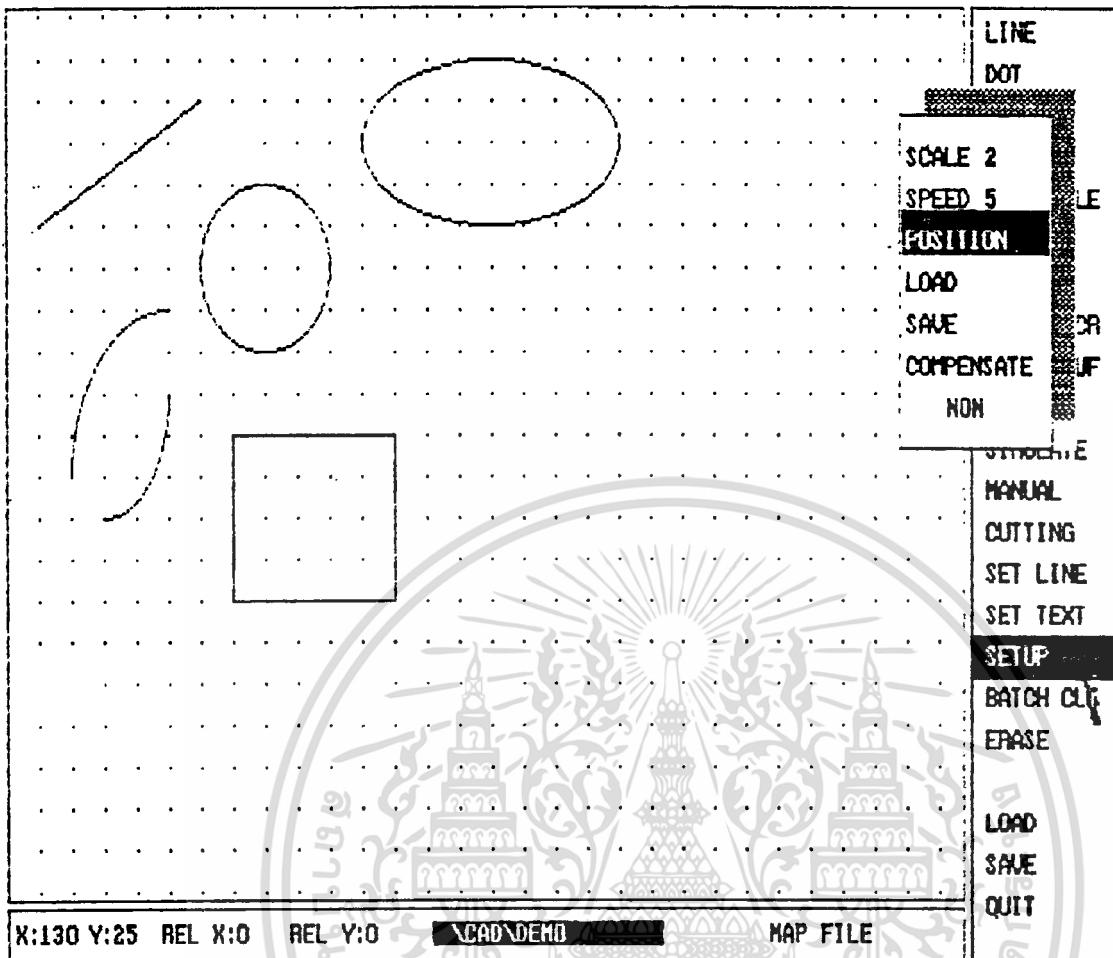

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

LINE
DOT
CURVE
CIRCLE
RECTANGLE
ELLIPSE
TEXT
CLEAR SCR
CLEAR BUF
REDRAW
SIMULATE
MANUAL
CUTTING
SET LINE
SET TEXT
SETUP
BATCH CUT
ERASE

PLEASE SPECIFY HORIZONTAL RADIUS

X:55 Y:15 REL X:-20 REL Y:0


เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

LINE
 DOT
 CURVE
 CIRCLE
 RECTANGLE
ELLIPSE
 TEXT
 CLEAR SCR
 CLEAR BUF
 REDRAW
 SIMULATE
 MANUAL
 CUTTING
 SET LINE
 SET TEXT
 SETUP
 BATCH CUT
 ERASE


X:55 Y:15 REL X:-20 REL Y:0

PLEASE SPECIFY HORIZONTAL RADIUS

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
 ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้


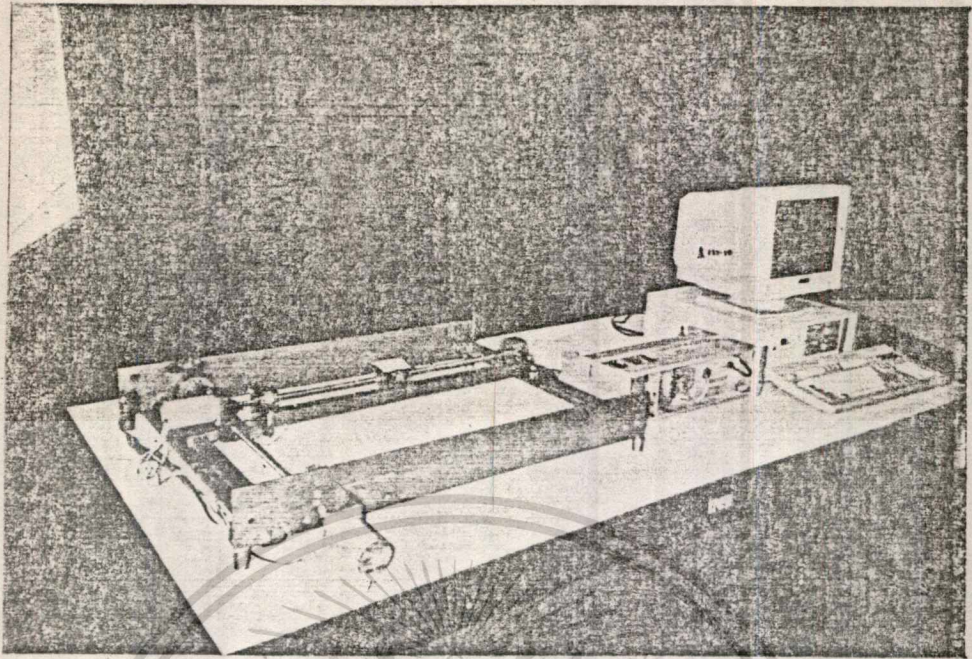


ภาพแสดง เครื่องตัดทั้งชุด ประกอบด้วย
ส่วนเครื่องกล, วงจรอิเล็กทรอนิกส์ และ ไมโครคอมพิวเตอร์
(สร้างทดลองในภาคการศึกษาที่ 1)

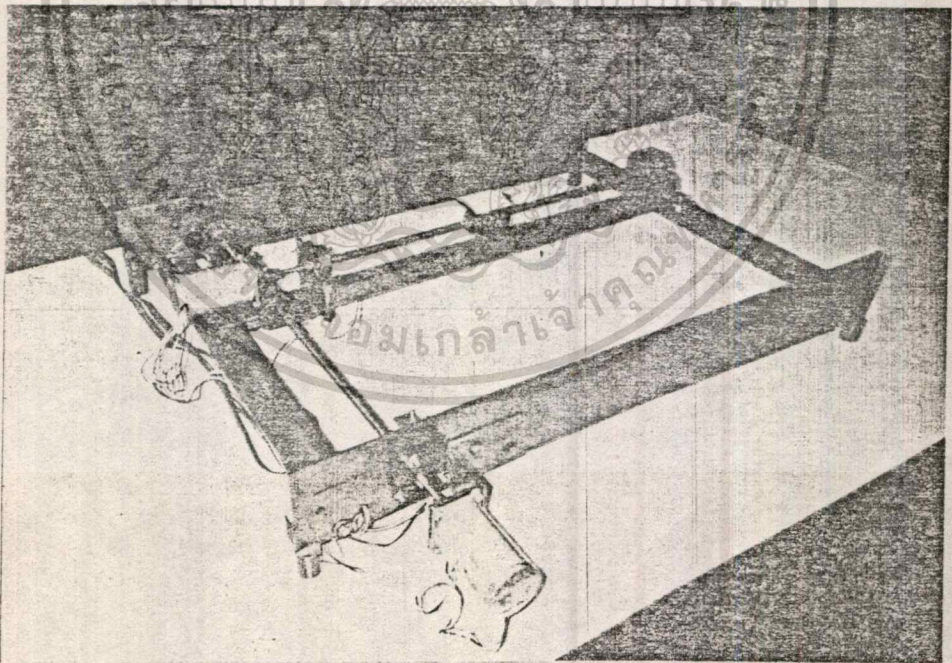

ภาพแสดง ส่วนเครื่องกลทั้งหมด
(สร้างทดลองในภาคการศึกษาที่ 1)


เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

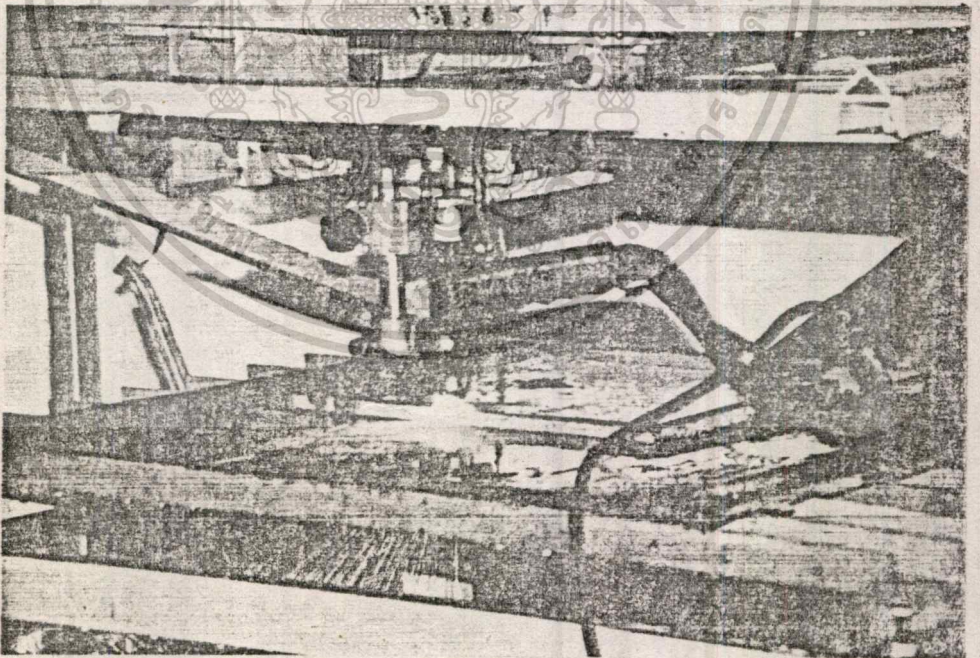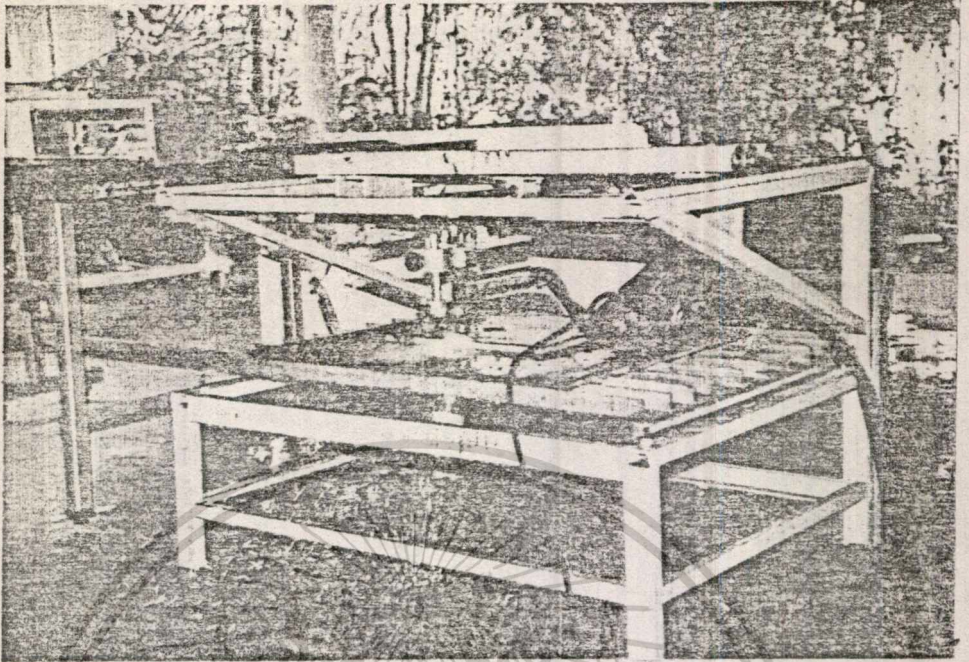

ภาพแสดง ส่วนเครื่องกลทั้งหมด


(ปรับปรุงใหม่ ในภาคการศึกษาที่ 2)

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น. ไม่นอนุญาตให้นำไปใช้ในระโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

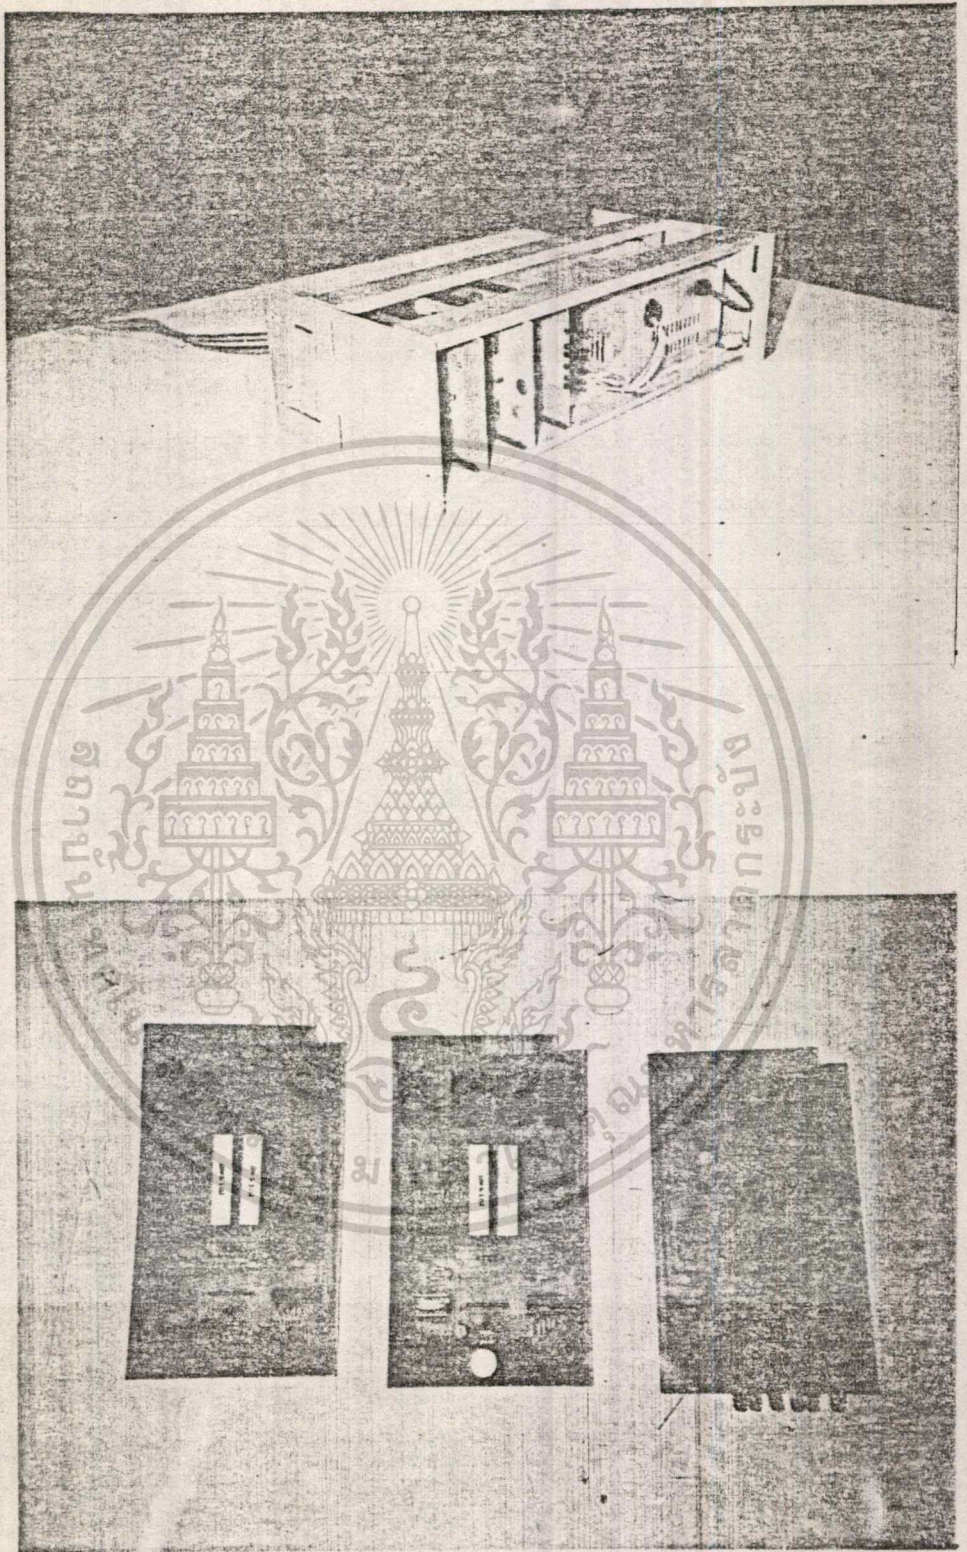



ชุดวงจรอิเล็กทรอนิกส์สำหรับขับเคลื่อนหัวตัด

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

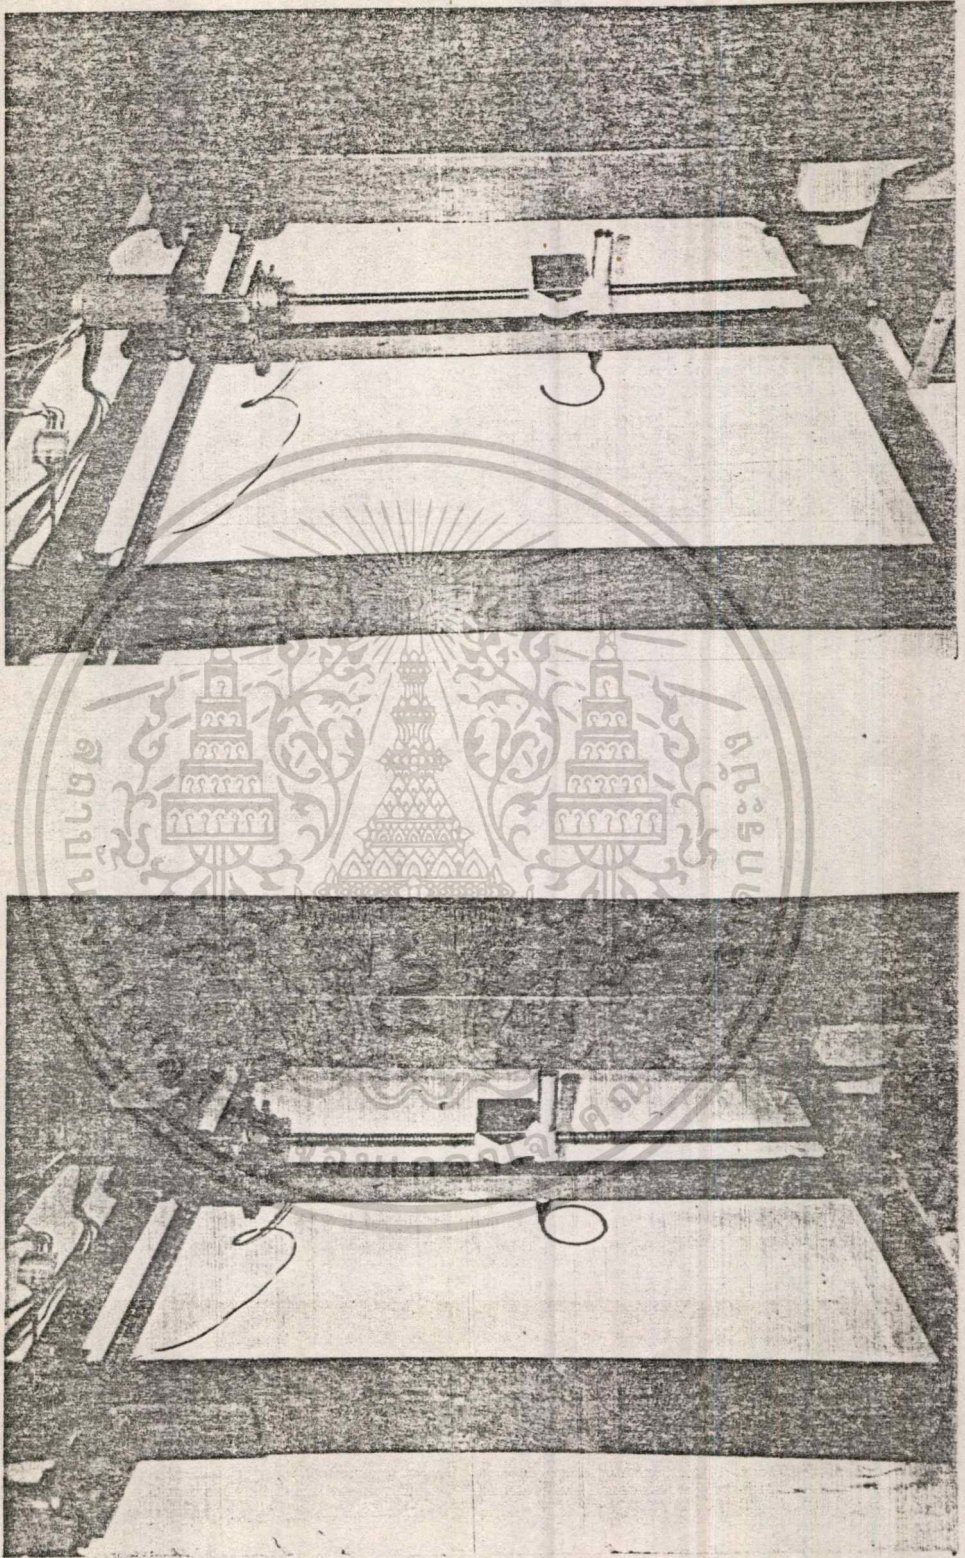

ภาพแสดงการทดลองตัดโดยใช้ปากกาแทนหัวตัด

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

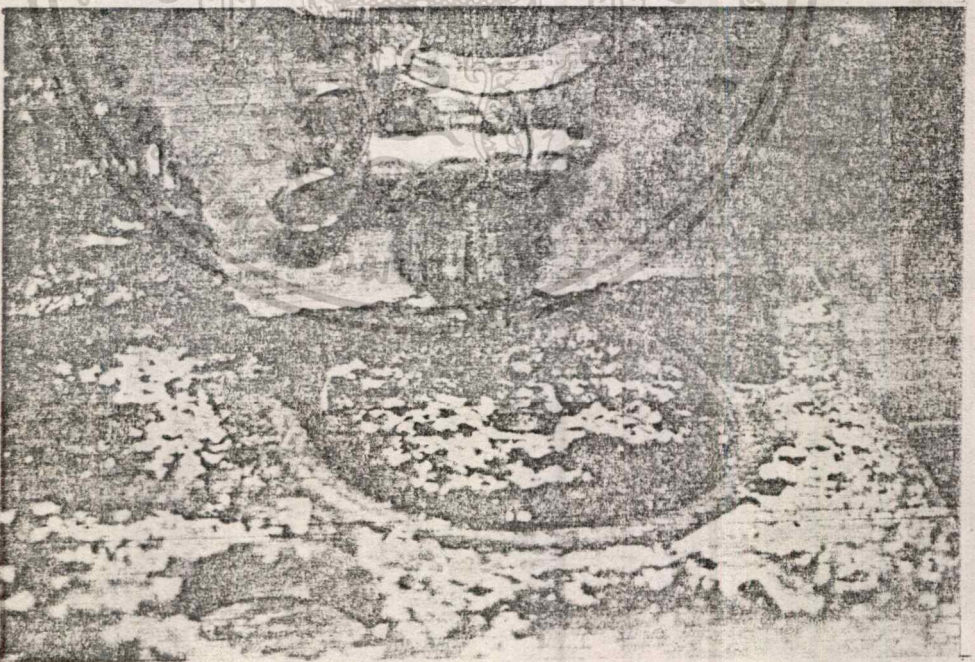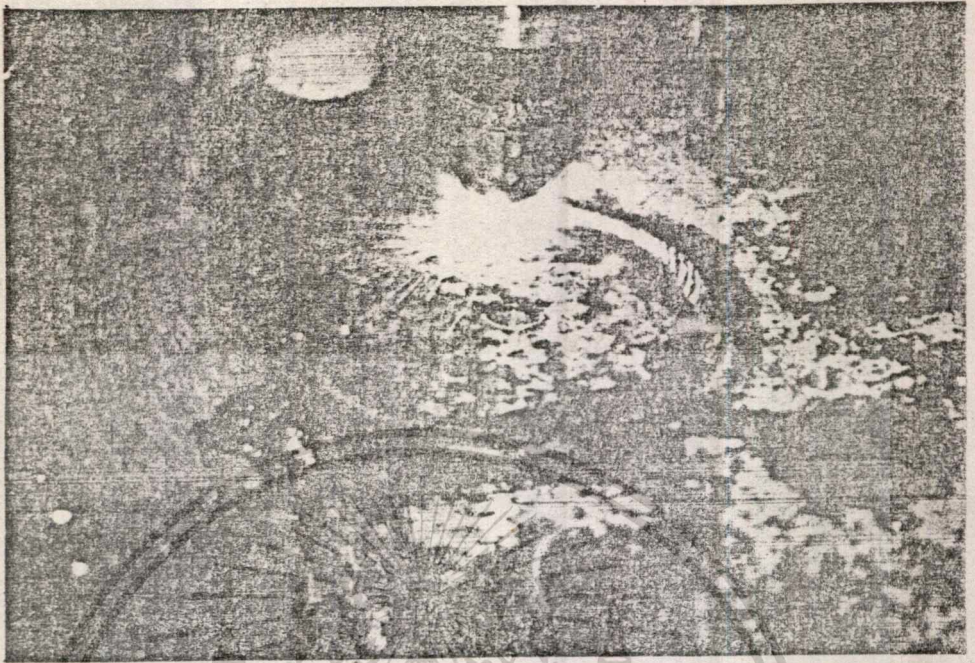

ภาพแสดง การทดลองตัดชิ้นงานทรงกลม เส้นผ่าศูนย์กลาง 100 mm

โดยใช้หัวตัด Air Plasma ชิ้นงานหนา 12 mm

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับกรใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่ควรนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

กิตติกรรมประกาศ

ขอขอบพระคุณ อาจารย์วิทยา ทิพย์สุวรรณพร อาจารย์ที่ปรึกษา ที่ให้คำแนะนำและ อำนวยความสะดวกในการทำปริญญาโทนี้ ด้วยดีตลอดมาจนทำให้ปริญญาโทนี้สำเร็จลุล่วง อาจารย์ ภาคกร หุตะสังกาศ และ อาจารย์ บวรธรรม สารีภะรุติ ที่ให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่ง และให้ความอนุเคราะห์บางประการแก่ทางคณะผู้จัดทำ

ขอขอบพระคุณ คุณเจริญฤกษ์ และ คุณเจริญชัย ผู้จัดการและรองผู้จัดการ บริษัท ชื่องนมที่ตัดนပ်เหล็กบริการจำกัด ที่ให้ความอนุเคราะห์ เครื่องมือที่ใช้ในการทำปริญญาโทนี้รวมทั้ง สถานที่ในการทำงานด้านเครื่องกล

ขอขอบคุณ พี่ชินทร์ และ พี่ประยงค์ บริษัท เพิร์ลสตาร์จำกัด ที่ให้คำปรึกษาและช่วยเหลือในการสร้าง ส่วนประกอบทางเครื่องกล ทั้งสองภาคการศึกษา

ขอขอบคุณ คุณ ยงยุทธ อิศวศิริวัฒน์ ที่ช่วยเหลือในการถ่ายภาพประกอบ รวมทั้งเพื่อนๆ ทุกคนที่ไม่สามารถเอ่ยนาม ได้หมด ที่ให้ความช่วยเหลือและเป็นกำลังใจ ต่อทางผู้จัดทำด้วยดีตลอดมา

สุดท้ายนี้ ขอขอบพระคุณอย่างสูง ต่อ คุณพ่อ คุณแม่ และ พี่ๆ ที่ให้การสนับสนุนและอุปการะ ผู้จัดทำ ตั้งแต่เยาว์วัยจนสำเร็จการศึกษาถึงปัจจุบัน

เอกสารอ้างอิง

1. จงกล งามวิวิทย์ , "การควบคุมเชิงตัวเลข", พิมพ์ครั้งที่ 1 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง , 2533.
2. Pressman R.S and William J.E., "Numerical Control and Computer-Aided Manufacturing", John Wiley & Sons, New York, 1977.
3. Koren Y., "Computer control of Manufacturing System", McGraw-Hill , New York, 1983
4. Borland International , " Turbo Pascal Version 5.5 Reference Manual ", Borland International, California , 1989
5. IBM, " IBM Technical Reference Manual For IBM PC-XT ", IBM Co.Ltd, 1983

