



อาจารย์ที่ปรึกษา

ผ.ศ. ทวีศักดิ์ เทศเจริญ

ปริญญาโท ปีการศึกษา 2532

เรื่อง SURFACE ROUGHNESS TESTER AND ANALYZER

ผู้จัดทำ

1. นายจักรกฤษณ์ กิตกมล
2. นายประเสวีรุส ตวีเตพนนท์

(ผ.ศ. ทวีศักดิ์ เทศเจริญ)

อาจารย์ที่ปรึกษา

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของลิขสิทธิ์ที่มีการนำไปใช้

026828

๒๕ พ.ค. ๒๕๓๔

กิตติกรรมประกาศ

ปริญญาโทคณะ จักรพงษ์ ถ้าเร้าได้ด้วยดี ด้วยความร่วมมือของผู้จัดทำ ซึ่งได้รับ
คำแนะนำจาก ท่านผ.ศ.ทวีศักดิ์ เกศเจริญ

ขอขอบคุณผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดทำปริญญาโทฉบับนี้ จงส. เจริญธรรม



นายจักรกฤษณ์ กิจกฤต

นายประเสริฐ ตวีเศษย์

ผู้จัดทำ

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

บทคัดย่อ

PROJECT SURFACE ROUGHNESS TESTER AND ANALYZER มีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะ ทดสอบความหยาบของผิวงานที่ MACHINE ที่สภาวะต่างๆ กับ ความเร็วรอบ FEED RATE DEPTH CUTTING และมุมหน้าตัด FRONT ANGLE SIDE ANGLE RAKE ANGLE

PROJECT นี้ เราจะใช้มีดกลึงทั้งแบบ มีด HIGH SPEED และที่ CARBIDE ซึ่งจะให้ผลที่ต่างกัน โดยการวัดความหยาบ จะใช้เครื่อง SURITEST 402 และ ANALYZER เป็นเครื่องวัด ซึ่ง 2 เครื่องนี้ ผู้จัดทำต้องขอขอบคุณ ผ.ศ. ทวีศักดิ์ เกตุเจริญ วิศว. ภา.ค.อ. ที่สนับสนุนในการดำเนินงานของ PROJECT นี้ แบ่งเป็น 2 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนแรกจะเป็นการศึกษาทางด้านทฤษฎี และการใช้เครื่องวัด ส่วนขั้นตอนที่สองจะเป็น การทดสอบและประเมินผล

สารบัญ

บทคัดย่อ	3
หลักการวัดค่าความเข้ของสีวงา	6
การใช้เครื่อง SURFTTEST	20
การใช้เครื่อง ANALYZER	32
การทดสอบและการประเมินผล	37




หลักการวัดค่าความหยาบของผิวงานโดยใช้เครื่อง SURFACE ROUGHNESS TESTER

ใน PROJECT จะใช้เครื่อง SURFACE ROUGHNESS TESTER วัดค่าความหยาบของผิวงานต่างๆ ซึ่งเราควรระบอบความหมายของชื่อเฉพาะบางอย่าง ที่จะใช้ในกาารวัด ดังนี้


1) SURFACE , PROFILE AND DATUM

1.1) REAL SURFACE คือ ผิวงานจริงๆ ไปของวัตถุ (ดูรูปที่ 1)

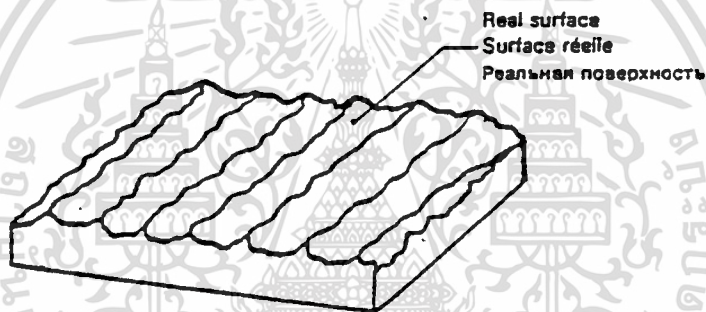

รูปที่ 1

1.2) GEOMETRICAL SURFACE คือ ผิวงานทางเรขาคณิต เป็นผิวงานในจินตภาพ (ดูรูปที่ 2)

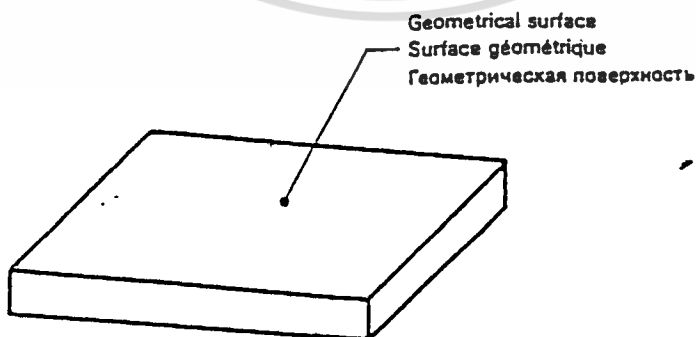


รูปที่ 2


1.3) REFERENCE SURFACE คือ ผิวงานอ้างอิง (รูปที่ 3)

1.4) EQUIDISTANT SECTION คือ ผิวงานที่เกิดจากการตัดผิวงาน

จริง โดยผิวงานตามระนาบคั่น (รูปที่ 4)


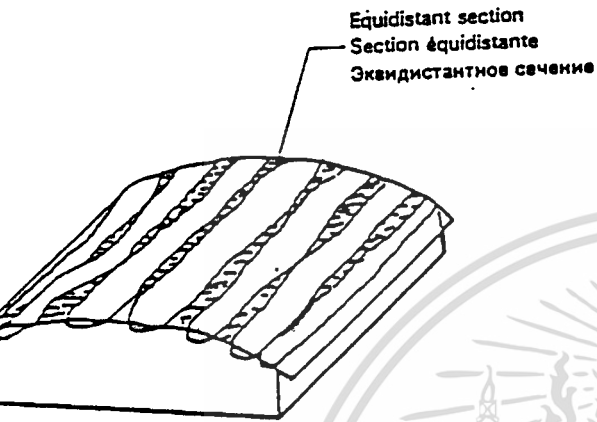


รูปที่ 3

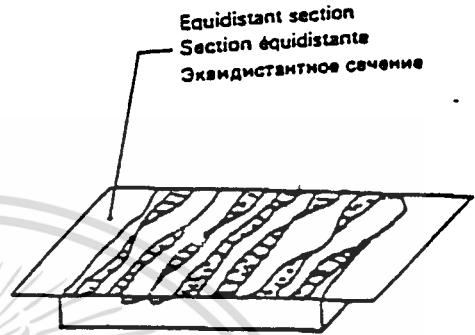

รูปที่ 4


1.5) CONTOUR PICTURE OF THE SURFACE คือ ผลรวมของ
เส้นต่างๆ บน EQUIDISTANT SECTION (รูปที่ 5)

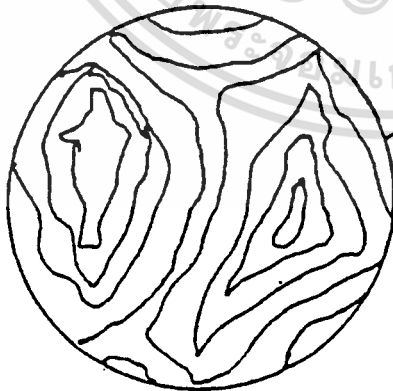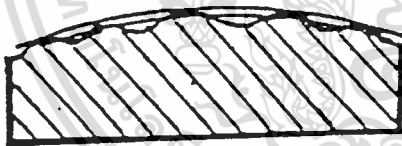

รูปที่ 5

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

1.6) NORMAL SECTION คือ ส่วนที่เกิดจากการตัดชั้นงาน ในแนวตั้ง จากกับผิวอ้างอิง (ดูรูปที่ 6)

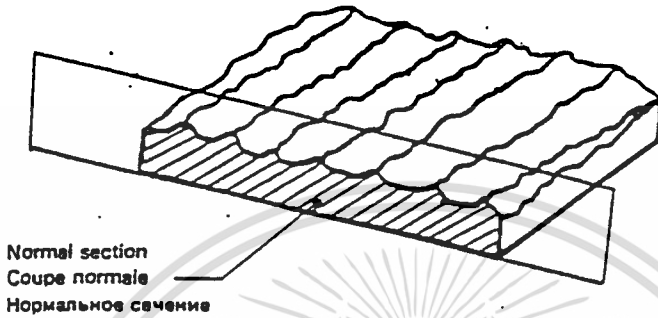


Normal section
Coupe normale
Нормальное сечение

รูปที่ 6

1.7) SURFACE PROFILE คือ เส้นแนวขวางที่เกิดจากการตัดชั้นงาน ใดๆ โดยใช้ระนาบตั้งๆ

1.8) REAL PROFILE คือ เส้นแนวขวาง ซึ่งเกิดจากการตัด REAL SURFACE โดยใช้ระนาบตั้งๆ (ดูรูปที่ 7)

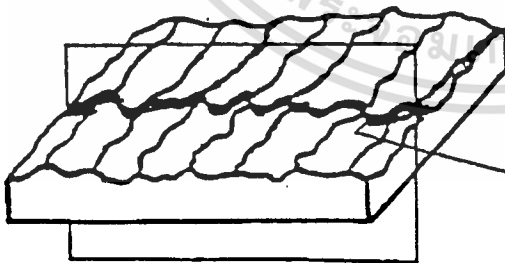


Real profile
Profil réel
Реальный профиль

รูปที่ 7



1.9 GEOMETRICAL PROFILE คือ เส้นแนวงานที่ใช้ระนาบใดๆ ตัด


GEOMETRICAL SURFACE (ดูรูปที่ 8)

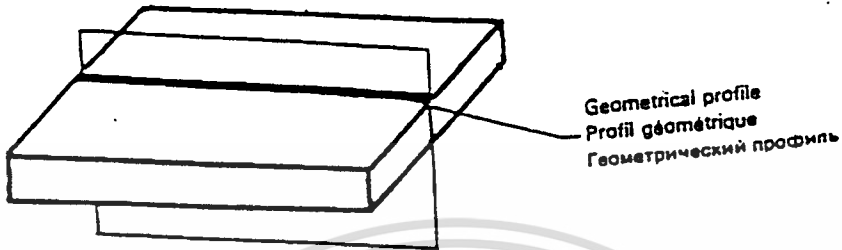

รูปที่ 8

1.10 TRANSVERSE PROFILE คือ เส้นแนวงาน ซึ่งใช้ระนาบที่ตั้ง


ฉากกับ SURFACE LAY ตัด (ดูรูปที่ 9)

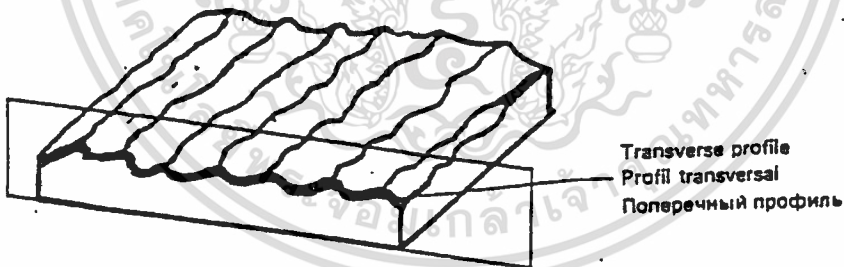

รูปที่ 9


1.11) LONGITUDINAL PROFILE คือ เส้นบนผิวงานซึ่งใช้ขนาดที่

ขนาดเท่ากับ SURFACE LAY ตัด (ดูรูปที่ 10)

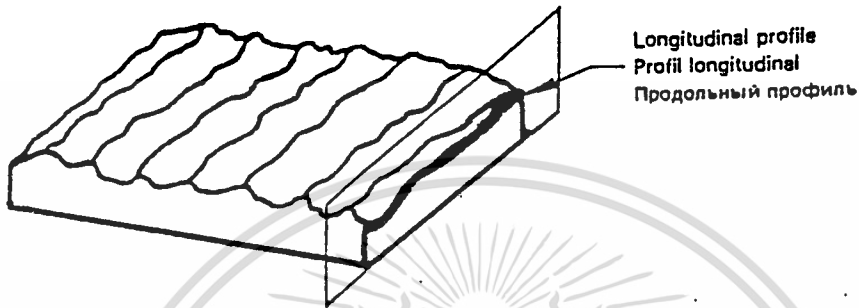

รูปที่ 10

1.12) SAMPLING LENGTH, l (ดูรูปที่ 11)

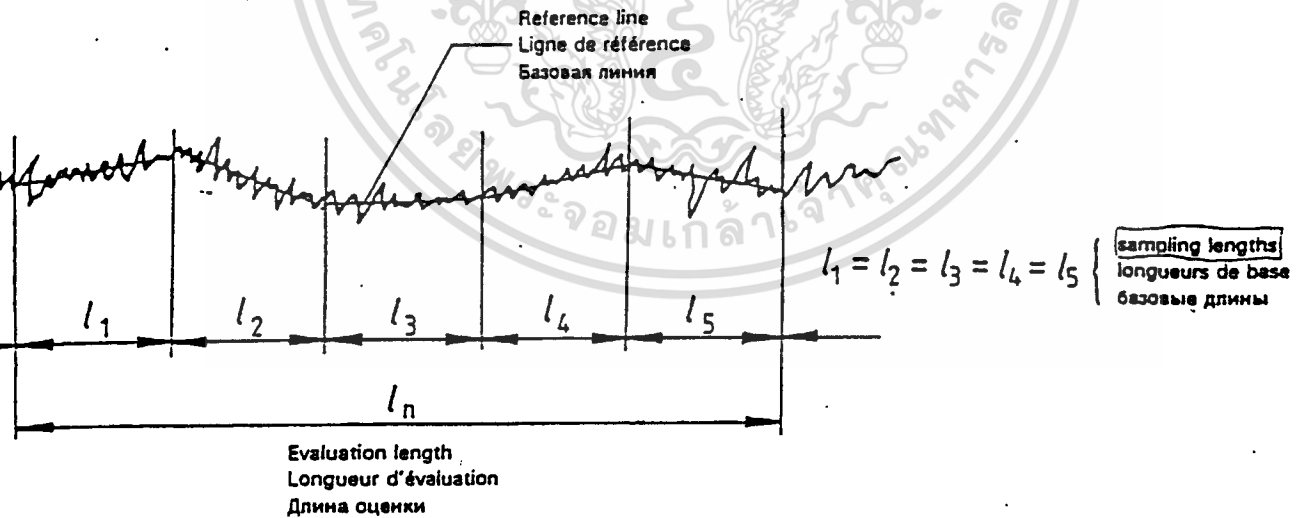


รูปที่ 11

1.13) EVALUATION LENGTH, l_n

รูปที่ 12

1.11) LEAST SQUARES MEAN LINE OF THE PROFILE (MEAN

LINE), m คือ เส้นอ้างอิงที่ตัดฉากค่าเฉลี่ยกำลังสองของพื้นที่ PROFILE ด้านบนและล่าง (ดูรูปที่ 10)

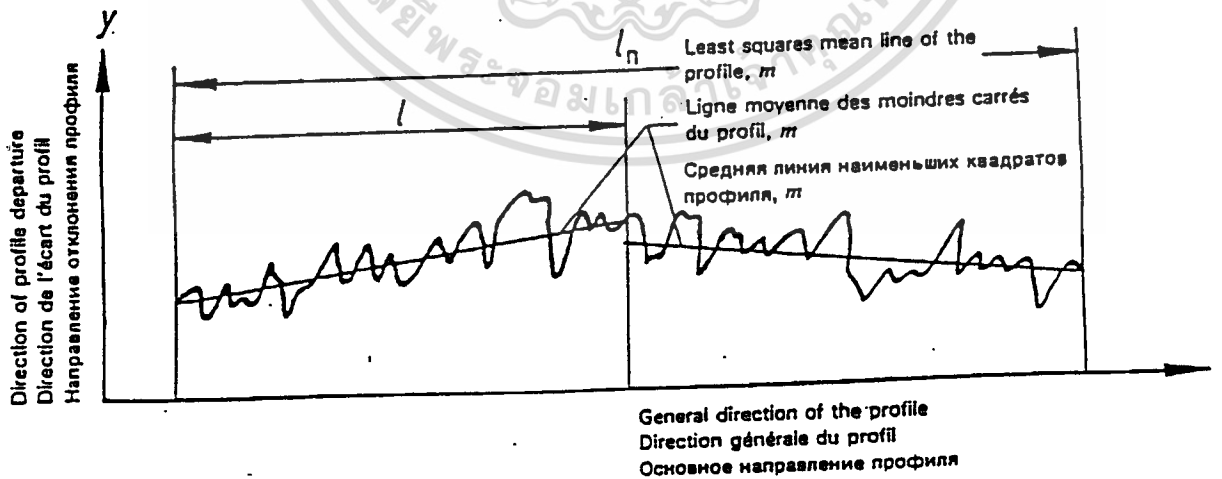


รูปที่ 10

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานที่ 11-รศศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

1.15) ARITHMETICAL MEAN LINE OF THE PROFILE (CENTRE

LINE) คือ เส้นข้างอิงที่คิดจากค่าเฉลี่ยเลขคณิตของพื้นที่ PROFILE ส่วนบนและล่าง (รูปที่ 14)

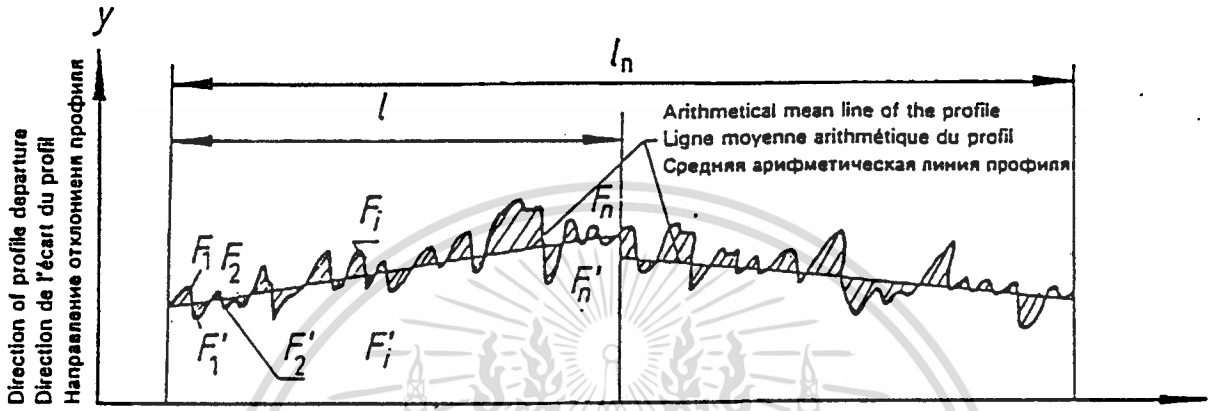


$$\sum_{i=1}^n F_i = \sum_{i=1}^n F'_i$$

รูปที่ 14

1.16) PROFILE PEAK คือ PROFILE ส่วนที่อยู่เหนือ MEAN LINE

(รูปที่ 15)

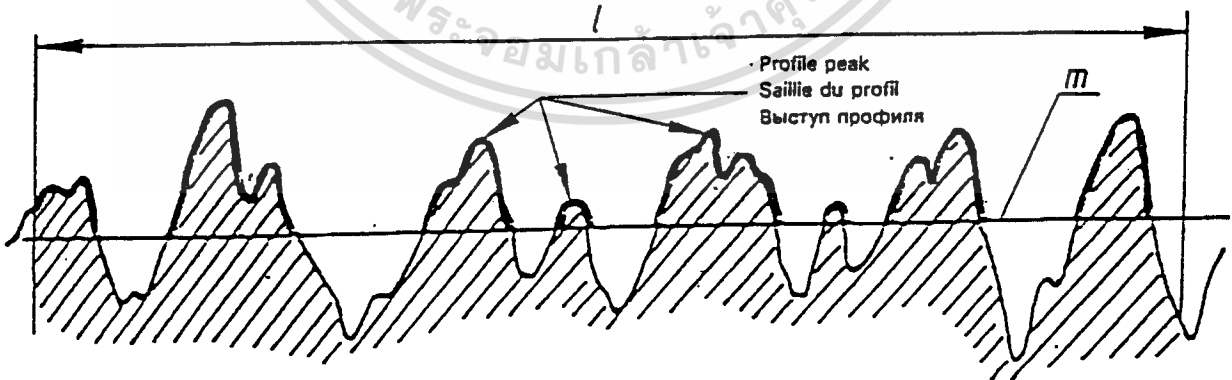


รูปที่ 15

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้


1.17 PROFILE VALLEY คือ PROFILE ส่วนที่อยู่ใต้ MEAN LINE

รูปที่ 16

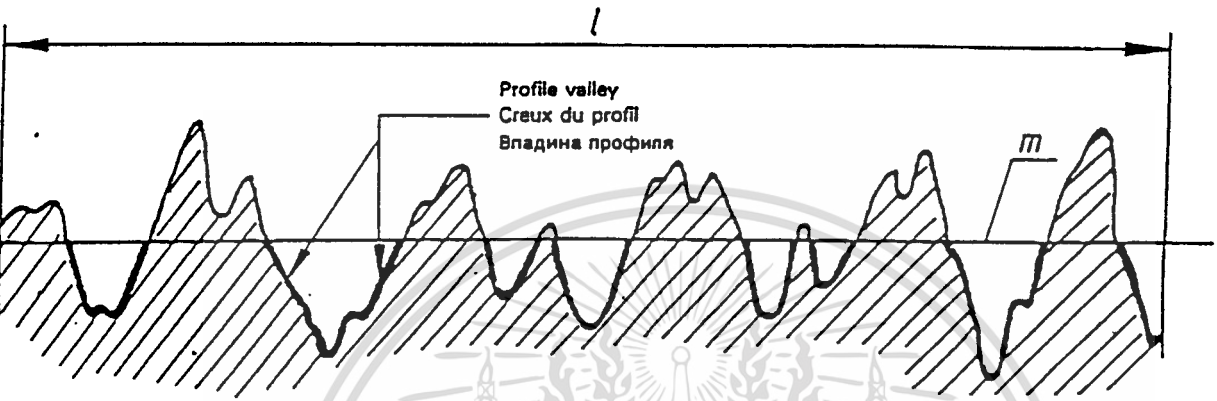

รูปที่ 16


1.18 LINE OF PROFILE PEAKS คือ เส้นที่ลากผ่านจุดที่สูงที่สุดของ PROFILE โดยลากขนานกับ MEAN LINE (รูปที่ 17)

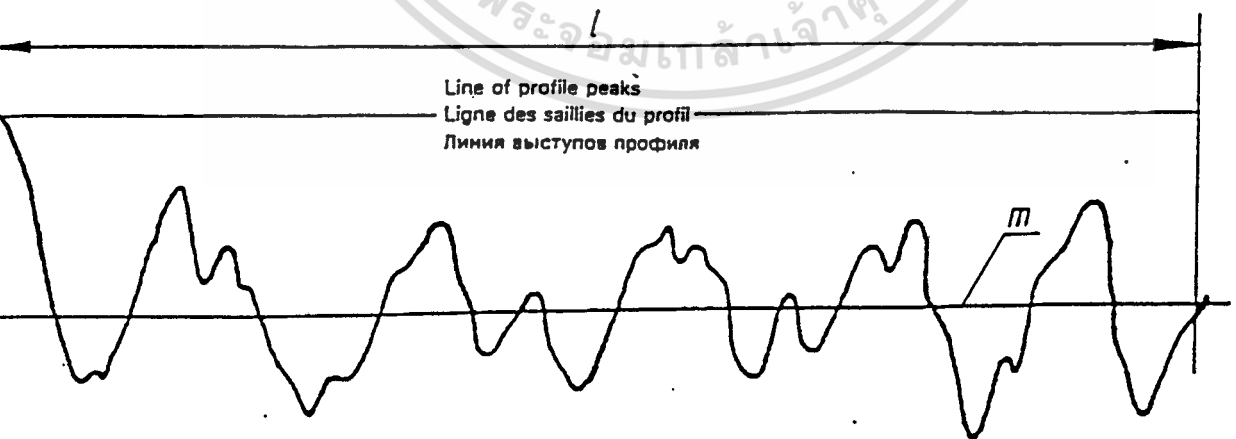

รูปที่ 17

1.19 LINE OF PROFILE VALLEYS คือ เส้นที่ลากผ่านจุดที่ต่ำที่สุด


ของ PROFILE โดยลากขนานกับ MEAN LINE (ดูรูปที่ 18)

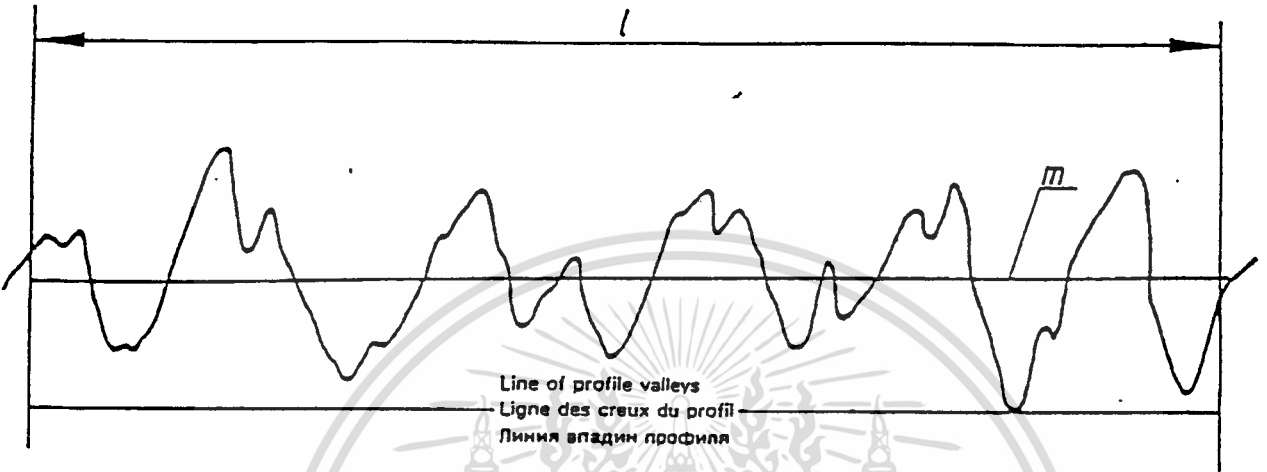

รูปที่ 18


2) ค่าปริมาณที่แตกต่างๆ ของค่าความเข้ของผิวงาน

2.1 PROFILE PEAK HEIGHT, y_p คือ ระยะระหว่าง MEAN LINE กับจุดสูงสุดของ PROFILE PEAK (ดูรูปที่ 19)

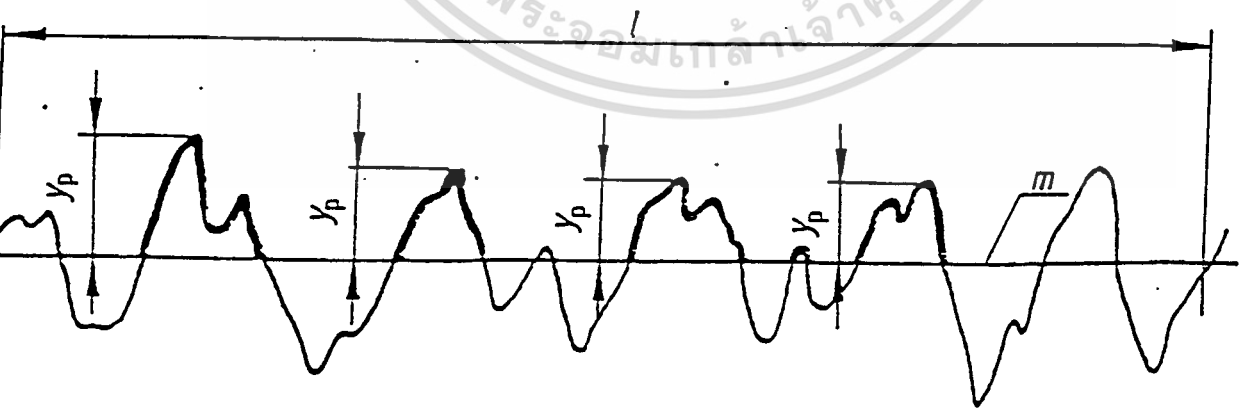


รูปที่ 19

2.2) PROFILE VALLEY DEPTH , y_v คือ ระยะระหว่าง MEAN LINE กับจุดต่ำสุดของ PROFILE VALLEY (ดูรูปที่ 20)

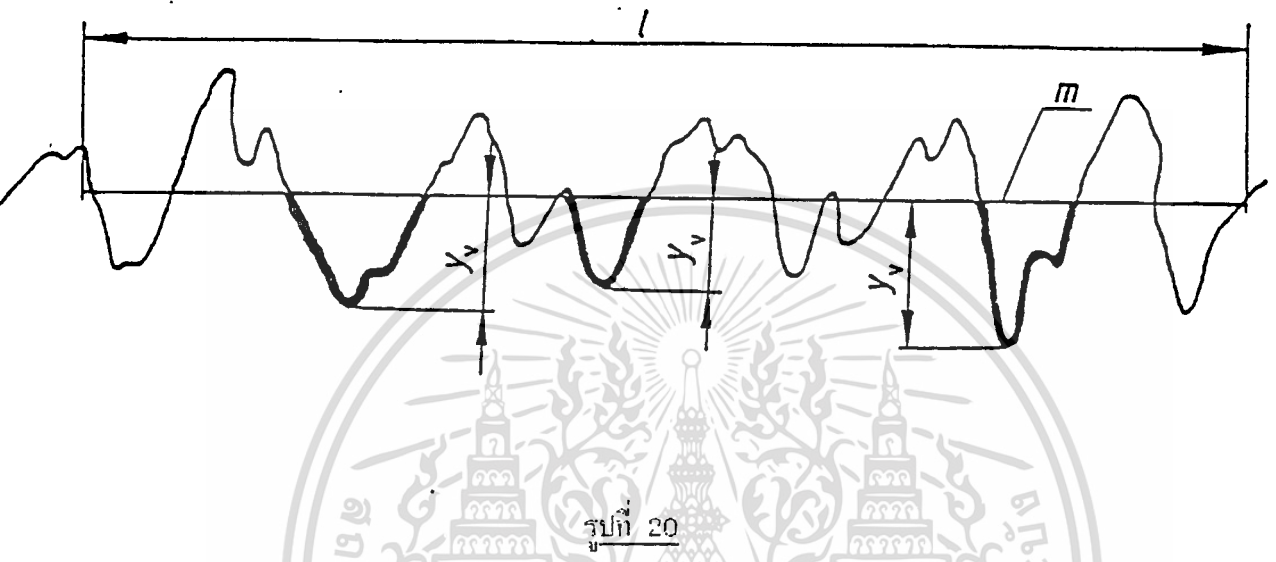


รูปที่ 20

2.3) PROFILE IRREGULARITY HEIGHT คือ ผลรวมของ y_p และ y_v ที่อยู่ติดกัน (ดูรูปที่ 21)

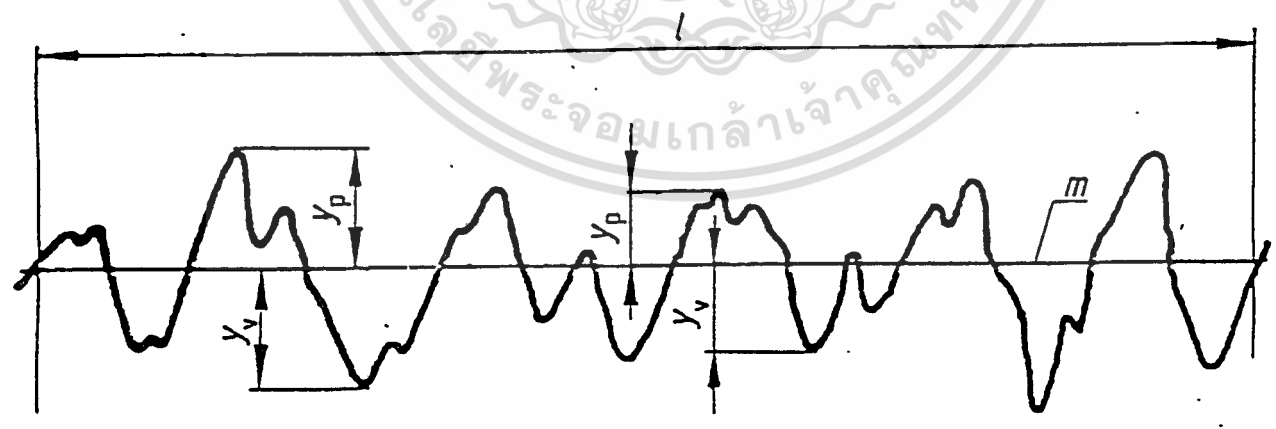


รูปที่ 21

2.4) MAXIMUM PROFILE PEAK HEIGHT , R_p คือ ระยะระหว่าง
 MEAN LINE กับยอดสูงสุดของ PROFILE ในช่วง SAMPLING LENGTH (ดูรูปที่ 22)

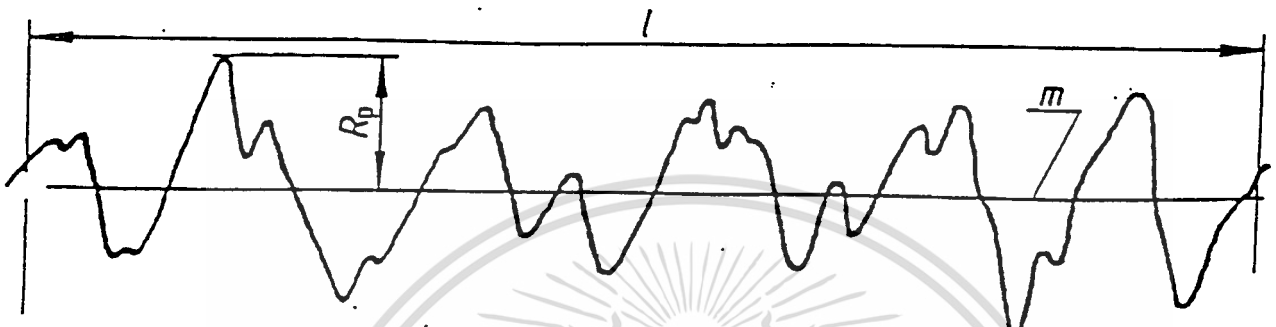

รูปที่ 22


2.5) MAXIMUM PROFILE VALLEY DEPTH , R_m คือ ระยะระหว่าง
 MEAN LINE กับจุดต่ำสุดของ PROFILE ในช่วง SAMPLING LENGTH (ดูรูปที่ 23)

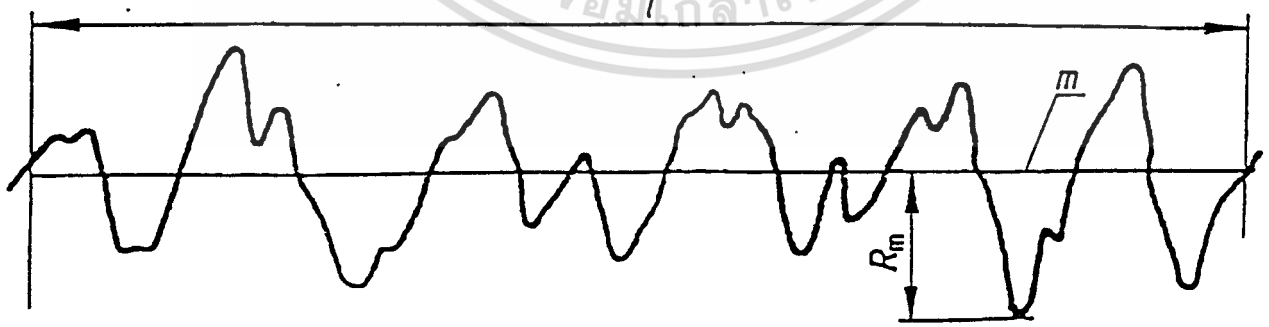

รูปที่ 23

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
 ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้


2.6) MAXIMUM HEIGHT OF THE PROFILE, R_{max} คือ ระยะระหว่าง
 แนวระดับสูงสุดและจุดต่ำสุดของ PROFILE ในช่วง SAMPLING LENGTH ซึ่งก็คือ ผลรวมของ
 R_p และ R_m (ดูรูปที่ 24)

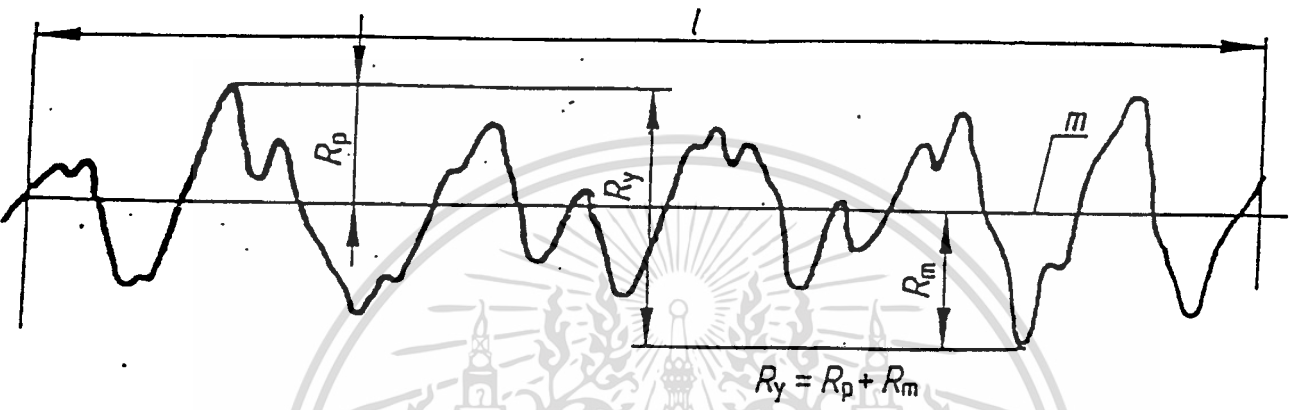

รูปที่ 24

2.7) TEN POINT HEIGHT OF IRREGULARITIES, R_z คือ ผลรวม
 ของค่าเฉลี่ย y_p 5 ค่า กับค่าเฉลี่ยของ y_v 5 ค่า ในช่วง SAMPLING LENGTH (ดูรูปที่
 25)

$$R_z = \frac{\sum_{i=1}^5 |y_{p i}|}{5} + \frac{\sum_{i=1}^5 |y_{v i}|}{5}$$

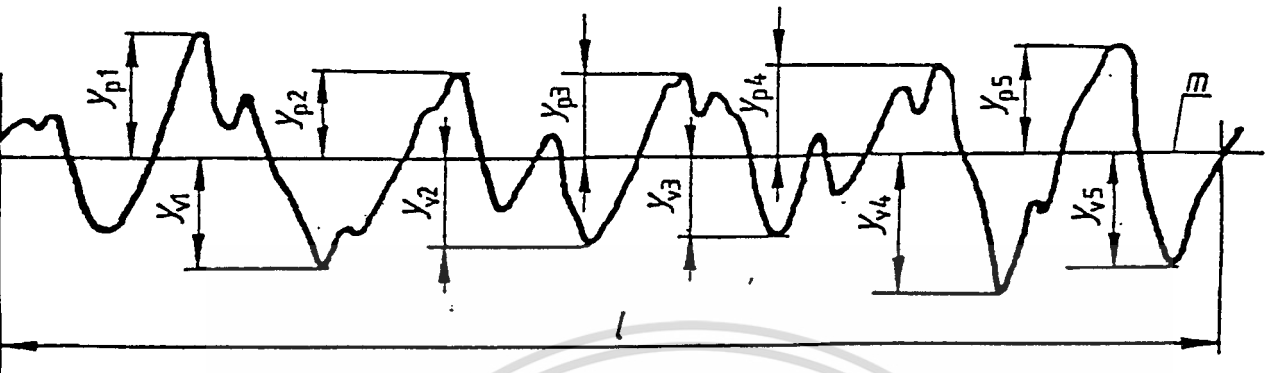

รูปที่ 25

2.81 ARITHMETICAL MEAN DEVIATION OF THE PROFILE, R_a


คือ ค่าเฉลี่ยเลขคณิตของค่า PROFILE DEPARTURES ในช่วง SAMPLING LENGTH (รูปที่

26)

$$R_a = (1/l) \int_0^l |y(x)| dx$$

หรือ โดยประมาณ

$$R_a = (1/n) \sum_{i=1}^n |y_i|$$

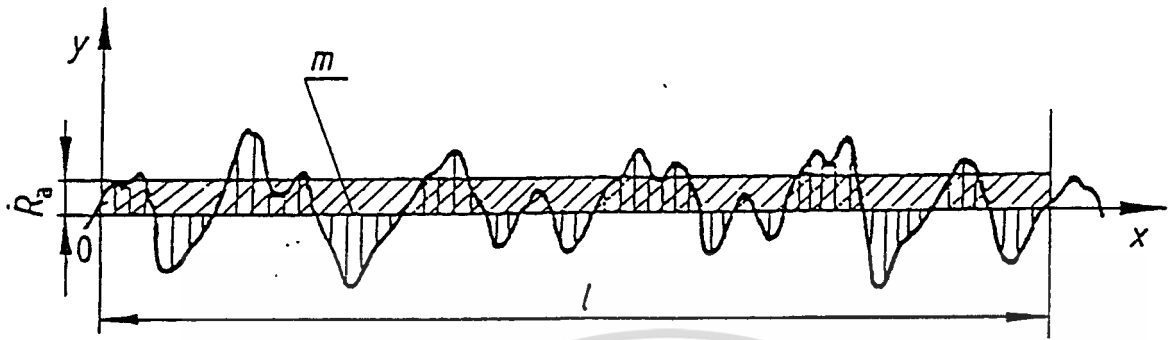

รูปที่ 26

2.9 ROOT-MEAN-SQUARE DEVIATION OF THE PROFILE , R_q

คือ ค่ารากที่ 2 ของกำลังสองของ PROFILE DEPARTURE ในช่วง SAMPLING LENGTH

$$R_q = \sqrt{1/l \int_0^l y^2(x) dx}$$

การใช้เครื่อง SURFTEST

ข้อควรระวัง

1. ระวังตกกระทบเพื่อกันรั้วรับแรงกระแทก
2. อย่างวางใกล้ความร้อนหรือรับแสงอาทิตย์โดยตรง

การเก็บรักษา

1. ใช้ผ้าแห้งและนุ่ม เช็ดฝุ่น อย่าใช้แอลกอฮอล์, กิ๊นเนอร์, เบนซิล หรือความสะอาด
2. เก็บเครื่องและสเปคซิเม้นไว้ในสิ่งปกคลุมที่กันฝุ่น
3. เมื่อไม่ใช้เป็นเวลานานควรเก็บแบตเตอรี่ออกจากเครื่อง
4. แบตเตอรี่จะใช้ได้นานเมื่ออยู่ในช่วงอุณหภูมิ -10°C ถึง 40°C
5. เอลี-อแดปเตอร์ไม่ควรเอาไปใช้กับเครื่องมืออื่นๆ
6. ถ้าแบตเตอรี่ที่เป่าจะถูกชาร์จใหม่ ระยะเวลาระยะเวลาอันสั้นควรเปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่

การติดตั้ง

1. ติดตั้งบนโต๊ะ
2. ติดตั้งบนเครื่องจักร
3. ติดตั้งบนเขียงงาน
4. ใช้มือช่วยจับในการวัดที่งาน

สิ่งแวดล้อม

1. อุณหภูมิจะมีผลต่อความถูกต้องของการวัด เพราะฉะนั้นอุณหภูมิควรอยู่ในช่วง $10-30^{\circ}\text{C}$
2. ติดตั้งในสถานที่ที่ไม่มีกระแสลม

∴ ไม่ติดตั้งโมดูลตามที่ได้รับมอบจากนอร์โดยตรง

การชาร์จแบตเตอรี่

เครื่อง 402 ใช้แบตเตอรี่ 6 ก้อน เมื่อมีสัญลักษณ์ B ปรากฏทางด้านขวาของจอ แสดงว่าถึงเวลาชาร์จแบตเตอรี่แล้ว ซึ่งการชาร์จทำโดยการต่อ เอนี-อแดปเตอร์ เป็นเวลา 15 ชั่วโมง ดังรูป

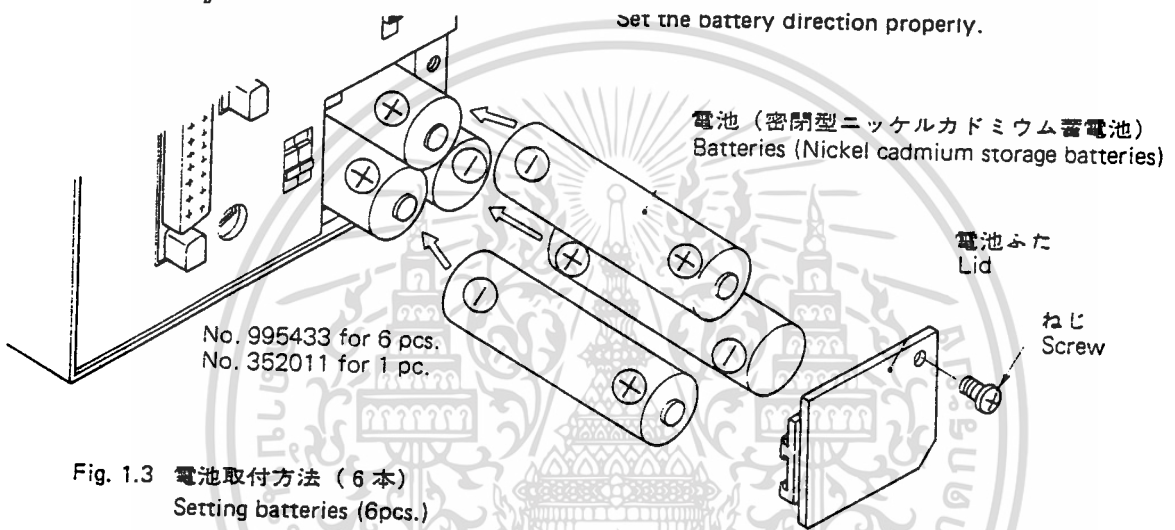



Fig. 1.3 電池取付方法 (6本)
Setting batteries (6pcs.)

การปรับแต่งเครื่อง

ก่อนที่จะใช้งานเครื่อง ควรใช้สเปคซีเมนซ์ก่อน เพื่อที่จะให้ได้ค่า R_{in} ตรงกับค่าที่ค่าเกณฑ์สเปคซีเมนซ์ ถ้าไม่ตรงให้ใช้ไมดว.ปรับค่า เบน ที่ตามหลังของตัวเครื่อง การปรับนี้จะทำทุกครั้งเมื่อเปลี่ยน ดีเทคเตอร์ ดังรูป


การวัดและการปรับ เกน

1. ตรวจสอบการปรับ โนสปีด ให้ชานกับสเปคซิเมนแล้ว เทรนปุ่ม ซีโร และสังเกตสัญญาณที่จอจนได้
2. ใช้ปุ่มควบคุมต่างๆ เพื่อให้อจอแสดงข้อมูลต่อไปนี้

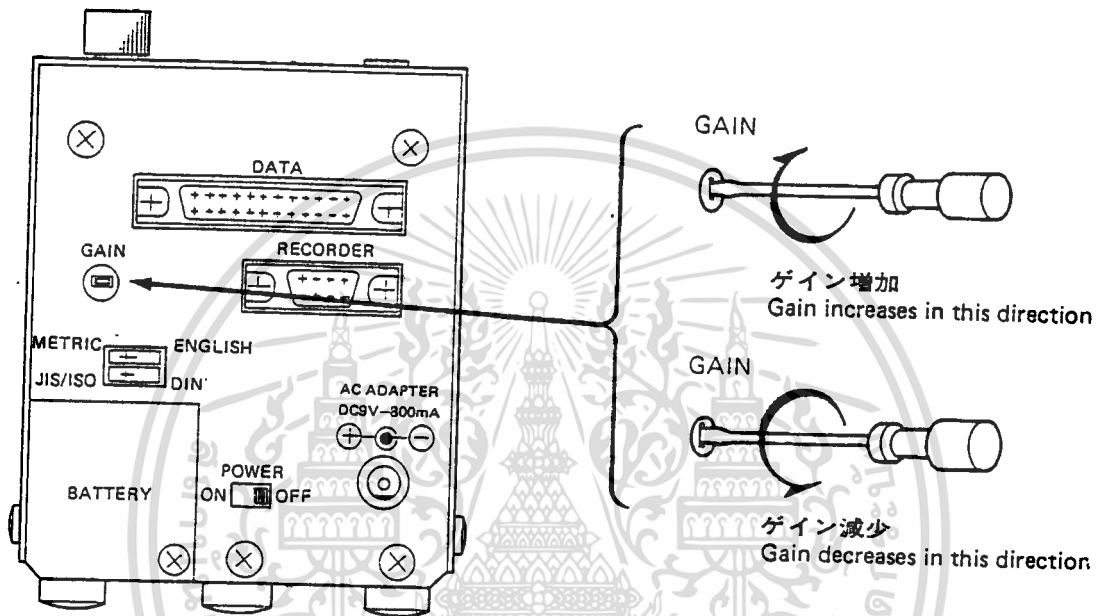


รูปที่ 29

3. กดปุ่มสตาร์ท/สตอป เพื่อเริ่มการวัด
4. หลังจาก เท้า ลากไปตามชิ้นงานที่ กรณีระยะทาง 5 มิลลิเมตร จอจะแสดงผลที่วัดได้ และหัวดีเทคเตอร์จะกลับไปที่ตำแหน่งเดิมโดยอัตโนมัติ
5. เช็ดมือให้แห้งแน่ใจว่าค่า R_u แสดงที่จอตรงกับค่าของสเปคซิเมนที่ใช้สำหรับอ้างอิง ถ้าไม่ตรงให้ใช้ ไชควงปรับเกน จะสังเกตเห็นว่าค่าที่แสดงที่จอจะไม่เปลี่ยนแปลง แต่จะมีผล เมื่อทำการวัดใหม่อีกครั้งหนึ่ง
6. เมื่อได้ค่าที่ถูกต้องแล้ว ก็สามารถนำไปวัดงานชิ้นอื่นๆ ได้


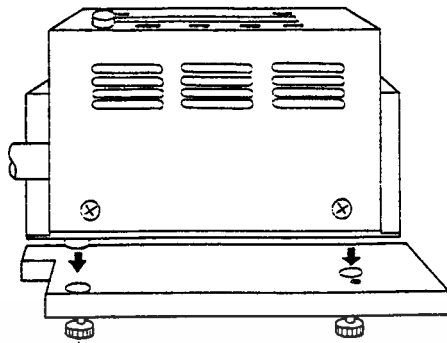


Clamp knobs (2 pcs.)

上下動ハンドル
Elevation handle
320mm (12.6")

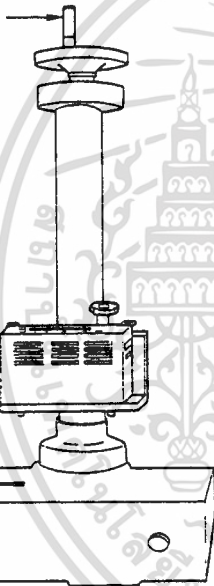

No. 178-002
6kg (13 lb)
WxDxH: 100x160x430
(3.9x6.3x16.9")

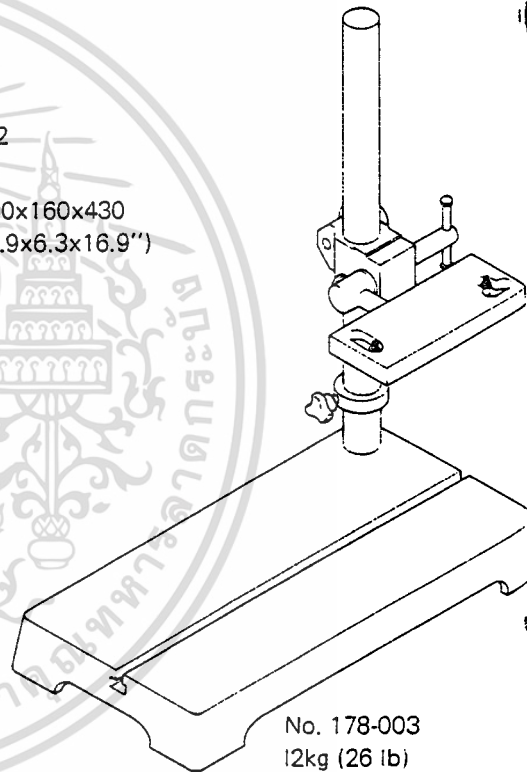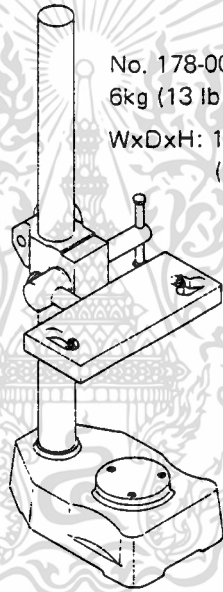

No. 178-003
12kg (26 lb)
WxDxH: 200x370x430
(7.8x14.6x16.9")

Fig. 3.1

รูปที่ 30

การวัดชิ้นงาน

ใ้การวัดต้องปรับค่าต่างๆ ดังต่อไปนี้

- นารามิเตอร์ที่ต้องการ
- ระดับความขรุขระโดยประมาณ
- ค่า คัท-ออฟ ตามระดับนารามิเตอร์ที่เลือก

การปรับดีเทคเตอร์กับชิ้นงาน

- ปรับโวลทาสให้เหมาะสมกับชิ้นงานที่ต้องการจะวัด
- ปรับทิศทางการวางของเครื่อง

การติดตั้งชิ้นงานและเครื่องมือวัด

1. ติดตั้งเครื่องมือวัดบนเสาคัดหน้า
2. ติดตั้งเครื่องมือวัดบนชิ้นงาน

การปรับไมตรีสให้ขนานกับพื้นผิวชิ้นงาน

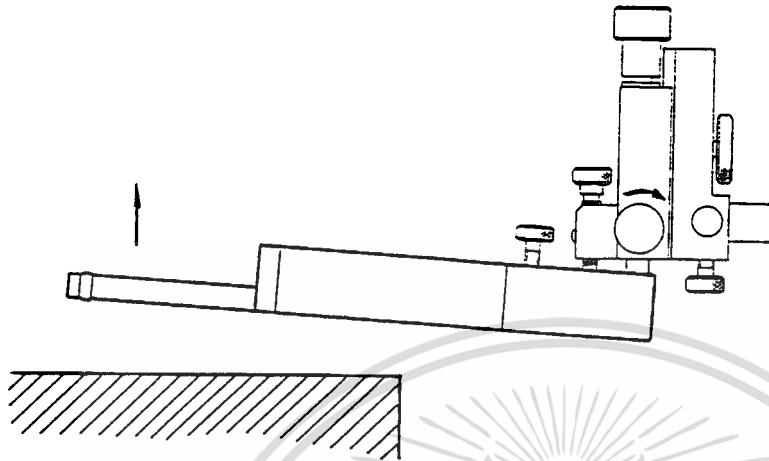


Fig. 3.3

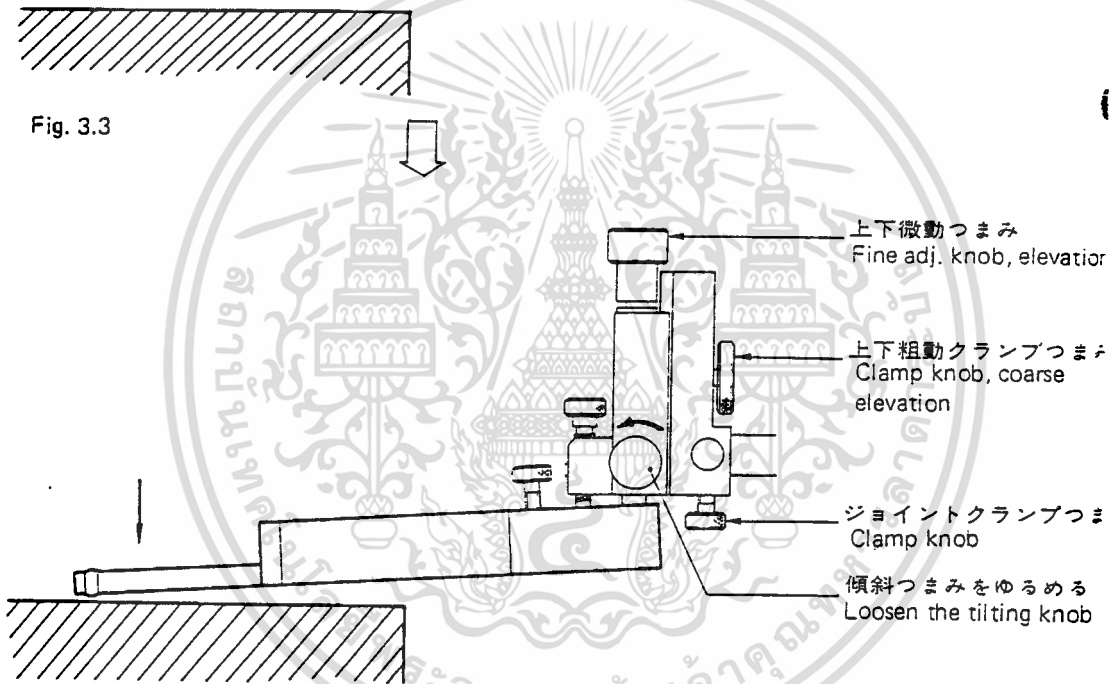


Fig. 3.4

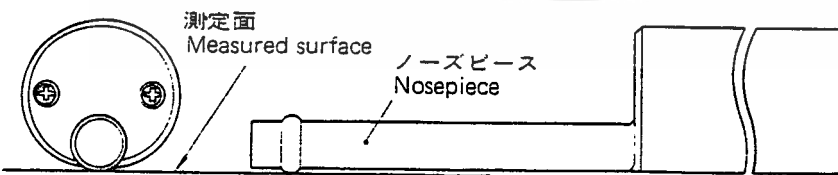


Fig. 3.5

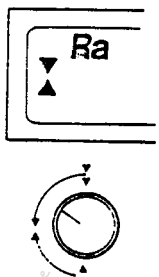


Fig. 3.6

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้


การรับเงื่อนไขของการวัด

มีดังต่อไปนี้ .

1. PARAMETER
2. RANGE
3. CUT OFF VALUE / EVALUATION LENGTH
4. MEASURING SPAN

1. พารามิเตอร์

โดยทั่วไป JIS ค่า R_a และ R_q ใช้สำหรับ ROUGHNESS CURVE ขณะที่ R_z และ R_{max} ใช้สำหรับ PROFILE CURVE

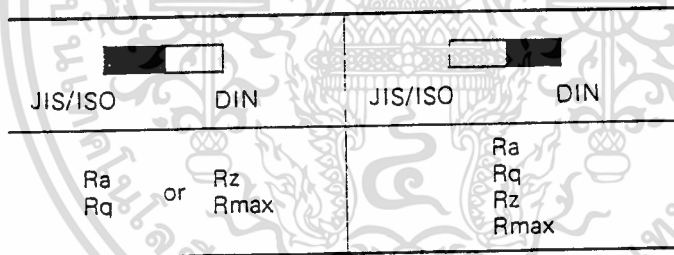

JIS/ISO	DIN	JIS/ISO	DIN
R_a R_q	or R_z R_{max}	R_a R_q R_z R_{max}	

รูปที่ 31

2. การเลือก RANGE

ค่า RANGE ที่เลือกต้องไม่น้อยกว่าค่าความขรุขระของชิ้นงาน มิฉะนั้นจะเกิด OVER-RANGE แสดงบนจอ

パラメータとレンジ / Parameter and range

Parameter Range	METRIC (μm)			ENGLISH (μin)		
	Ra, Rq	Rz, Rmax	XF	Ra, Rq	Rz, Rmax	XF
H (High)	2	10	10	100	400	400
M (Medium)	10	50	50	400	2000	2000
L (Low)	50	250	250	2000	10000	10000

รูปที่ 32

3. การเลือก CUT OFF VALUE / EVALUATION LENGTH

(ดังตาราง)

	JIS-ISO	DIN
Ra, Rq	λ_c^{*1}	λ_c
Rz, Rmax	L^{*2}	

*1 カットオフ値 λ_c の選択
*1 Selection of cut-off value

λ_c	Ra
0.25 (.01)	—
0.8 (.03)	~ 12.5 μm
2.5 (.1)	12.5 μm ~


JIS 標準値
JIS specifications.

*2 基準長さの選択
*2 Selection of evaluation length

L	Rz, Rmax
0.25 (.01)	~ 0.8 μm
0.8 (.03)	0.8 ~ 6.3 μm
2.5 (.1)	6.3 ~ 25 μm
8 (.3)	25 ~ 100 μm

JIS 標準値

4. การเลือก MEASURING SPAN

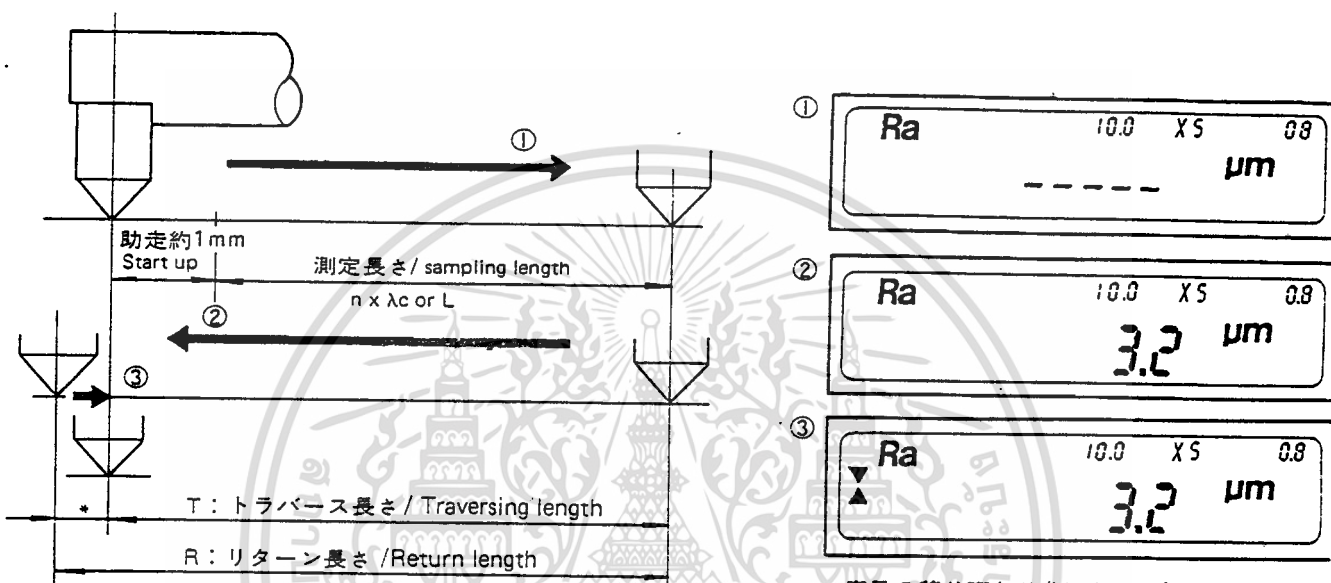

表示の移り変わり / Motion of the detector and transition of display state

Fig. 3.8

トラバース長さ = 1 mm + 測定長さ / Traversing length = 1 mm + sampling length mm (inch)

JIS-ISO	DIN	λ_c/L	$n\lambda_c$			
			x5	x3	x1	
Ra Rq	Ra, Rq Rz, Rmax	λ_c	0.25 (.01)	2.25 (.09)	1.75 (.07)	1.25 (.05)
			0.8 (.03)	5 (.20)	3.4 (.13)	1.8 (.07)
			2.5 (.1)	13.5 (.53)	8.5 (.33)	3.5 (.14)
Rz Rmax		L	0.25 (.01)		1.25 (.05)	
			0.8 (.03)		1.8 (.07)	
			2.5 (.1)		3.5 (.14)	
			8 (.3)		9 (.35)	


การเริ่มการวัด

เมื่อกดปุ่ม START DETECTOR จะลากไปบนชิ้นงาน และตำแหน่งการเล็งก็
แสดงอยู่บนจอ หลังจาก DETECTOR กลับสู่ตำแหน่งปกติ เราสามารถที่จะปรับ
ค่าพารามิเตอร์ต่างๆ ได้ดังนี้

JIS/ISO : R_a R_q หรือ R_z R_{max}

DIN : R_a R_u R_z R_{max}

การกด START/STOP ในขณะที่กำลังวัดอยู่ DETECTOR จะกลับถึงตำแหน่งปกติ
โดยอัตโนมัติและจอแสดงผลตามรูป

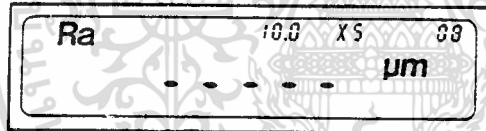

① Measurement is going on.




START/STOPスイッチが押
後退中の表示



② Display state when terminated with
START/STOP key and the detector
is returning.

位置に戻ったときの表示

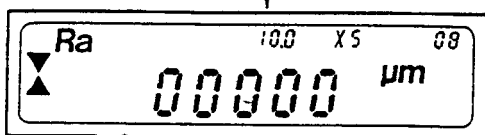

③ Position mark comes on the display
at the original position.



เมื่อเครื่องมีวัตต์ใช้แบตเตอรี่ภายในตัวเอง หลังจากการใช้งานมันจะปิดตัวเอง
ภายใน 60 วินาที และเมื่อกดปุ่ม SLEEP-ON ข้อมูลจะปรากฏออกมาดังเดิม
แต่ถ้าเครื่องต่ออยู่กับ AC-ADAPTER หรือ PRINTER มันจะไม่ปิดด้วยตัวเอง

***ในการวัดของ 30 มิลลิเมตร/1.18 นิ้ว(XF) TRAVERSING LENGTH**

ผลของการวัดของ R_a , R_c และ R_{max} (JIS) จะสามารถที่จะแสดงผล
ANALYZER และ PROFILE หรือ ROUGHNESS CURVE สามารถที่จะถูกบันทึกบน RECORDER

การเลือก RANGE ตามตาราง

Range	METRIC (μm)	ENGLISH (μin)
H (High)	10	400
M (Medium)	50	2000
L (Low)	250	10000

การเลือก CUT-OFF VALUE

ในการวัด ROUGHNESS CURVE ใช้ R MODE

ในการวัด PROFILE CURVE ใช้ P MODE


การใช้เครื่อง ANALYZER

ระบบการต่อ ANALYZER

1. เปิดสวิทช์ของ SURFTEST และ ANALYZER
2. ต่อ SURFTEST และ ANALYZER เข้าด้วยกัน
3. ต่อ AC ADAPTER และ ANALYZER
 - อย่าใช้ AC ADAPTER ของ SURFTEST ต่อกับ ANALYZER
4. เปิดสวิทช์ ANALYZER ก่อน
5. เปิดสวิทช์ SURFTEST ทีหลัง
 - เวลาเปิดควรปิด SURFTEST ก่อน ANALYZER
 - METRIC/ENGLISH ควรถูกปรับก่อนทำการเปิดเครื่อง




การเปลี่ยนกระดาษและปากกา ดังรูป

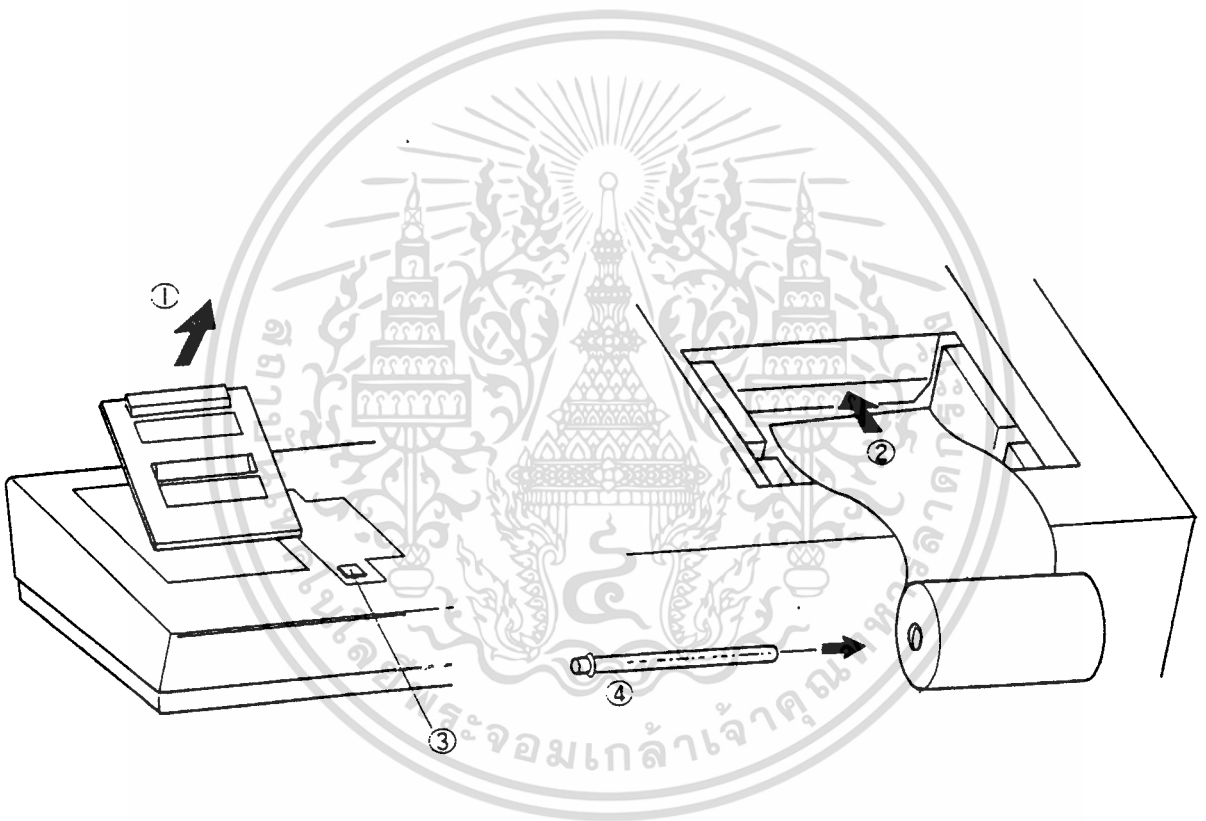


รูปที่ 34

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งาน ๓๓-รศศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ปรุ่ต่าง ๆ และ การ ใช้ งาน

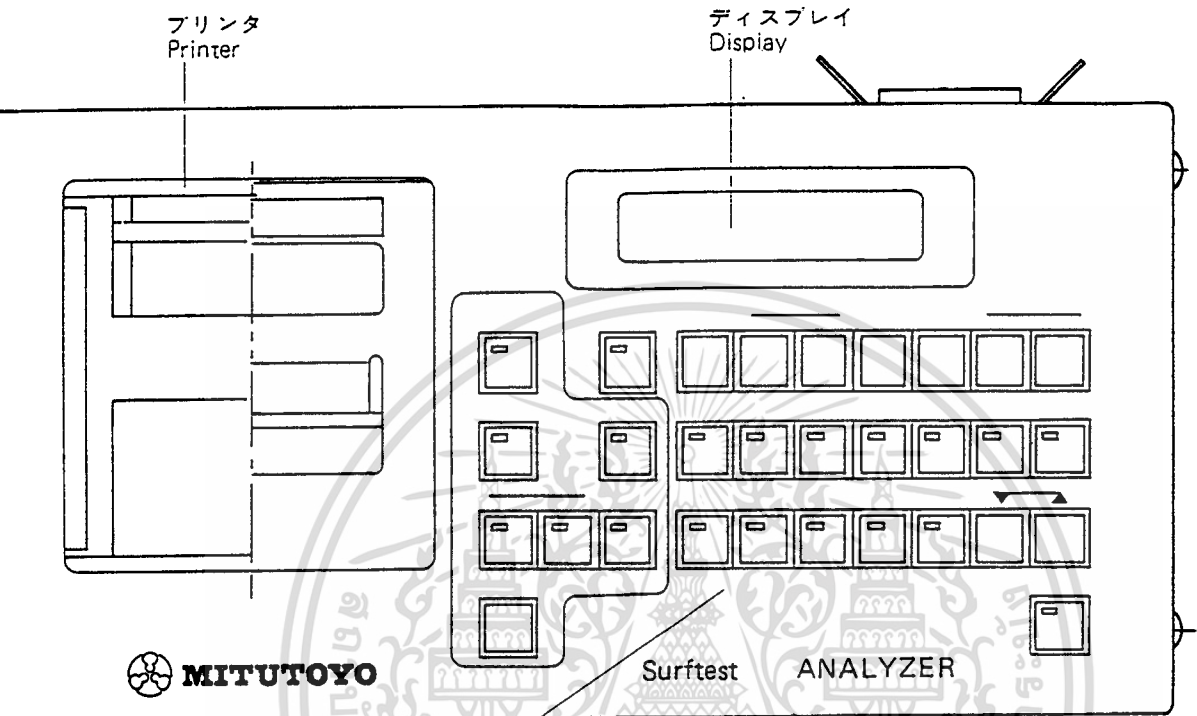

Keyboard

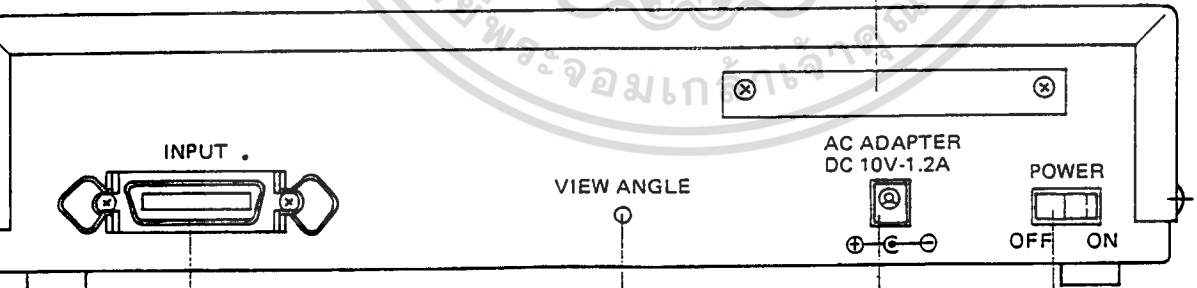

INPUT Connector

View angle volume

AC adapter jack

Power switch

กระบวนการการวัด

1. ศึกษารายละเอียดความต้องการ
1.1 ชี้แจงความต้องการวัด
1.2 นารามิเตอร์ที่ต้องการ
1.3 เงื่อนไขการวัด
1.4 ความชรุชระโดยประมาณ
2. ปรับเงื่อนไขต่างๆ ตามความต้องการ
2.1 เซตค่า R หรือ P MODE
2.2 เซตนารามิเตอร์
2.3 เซต n สำหรับ R MODE หรือ L หรือ P MODE
2.4 เซต RANGE
2.5 เซต AVERAGE MODE ถ้าว่าเป็น
3. เซตเงื่อนไขการนิมน์ (AUTO/MANUAL)
3.1 PRINT
3.2 BAC
3.3 GRAPH L หรือ H
4. เซตขั้วงานที่ต้องการวัด
4.1 ปรับ ZERO POSITION
5. เริ่มการวัด

การบันทึก BAC (BEARING AREA CURVE)

1. การวัดในขณะปั๊ม BAC ถูกเปิดอยู่ เมื่อเสร็จการวัดเครื่องจะทำการนิมน์ BAC ให้โดยอัตโนมัติ
2. ในขณะปั๊ม BAC ปิด เมื่อทำการวัดเสร็จแล้ว ต้องการทราบ BAC กระทำได้ โดยการกดปุ่ม BAC

การใช้ AVERAGE MODE

เป็นการหาค่าเฉลี่ย ซึ่งสามารถทำได้ 2 ถึง 10 ค่าของการวัด

1. การเซต AVERAGE MODE

กดปุ่ม AVERAGE เซต จำนวนการวัดจะถูกนับบนจอ

- เมื่ออยู่ใน AVERAGE MODE การเซต รีเลย์ หรือ นารามิเตอร์ต่างๆ จะไม่สามารถทำได้ เพราะเครื่องจะยอมรับค่าที่ถูกระบุไว้ก่อนกดปุ่ม

AVERAGE MODE

2. การวัด

จำนวนการวัดจะเพิ่มขึ้นทีละ 1 จนถึง 10

- การวัดที่เกิด OVER RANGE จะไม่นับเป็น 1 ครั้ง

3. การหาค่าเฉลี่ย

เมื่อการวัดที่กระทำเป็นจำนวนครั้งเท่าที่จำเป็นแล้ว กดปุ่ม AVERAGE OUT เครื่องจะคำนวณค่าเฉลี่ย แสดงออกมาที่จอภาพ โดยวัดโดยอัตโนมัติ

4. การพิมพ์

- กดปุ่ม AUTO PRINT ได้ เครื่องจะพิมพ์ค่าที่วัดได้แต่ละครั้ง และเมื่อกดปุ่ม AVERAGE OUT เครื่องจะพิมพ์ค่าเฉลี่ยให้

- MANUAL PRINT

จะสามารถใช้ได้เมื่อปุ่ม DISP ปิด

- DISPLAY PRINT

เมื่อปุ่มนี้เปิด ค่าเฉลี่ยและนารามิเตอร์ต่างๆ ที่อยู่บนจอจะถูกพิมพ์ออกมา

5. การออกจาก AVERAGE MODE โดยการกดปุ่ม AVERAGE SET

การขัด삭 และ การกลึง

PROJECT นี้ ศึกษาขั้นตอน การกลึงแบบ ความเร็วสูง โดยใช้ วัสดุ HIGH SPEED

และ วัสดุ CARBIDE

การขัด삭 โดยใช้ วัสดุ CARBIDE

รายละเอียดการขัด삭ด้วย วัสดุ เปลี่ยน ที่ตลับลูก ดังนี้

- 1) FEED RATE ที่ DEPTH CUTTING 0.35 mm. , ความเร็วรอบ 125 และ 600 rpm
- 2) DEPTH CUTTING ที่ ความเร็วรอบ 125 rpm , FEED RATE 0.08 mm/φ
- 3) ความเร็วรอบ ที่ DEPTH CUTTING 0.35 mm. , FEED RATE 0.08 mm/φ

ซึ่ง จะได้ ผลออกมา เป็นภาพ ดังนี้

การปรับใบมีด

1) ปรับเปลี่ยน FEED RATE

ค่า FEED RATE ที่ R_{max} ที่ใช้ที่นั่นก็คือ วัสดุ

ที่ FEED RATE อยู่ที่ 0.09 mm/φ ที่ R_{max} ของ ความเร็วรอบ 600 rpm

หรือค่า ของ ความเร็วรอบ 125 rpm หรือ ที่ FEED RATE อยู่ที่ 0.09 mm/φ

ที่ R_{max} ของ 600 rpm หรือค่าที่ 125 rpm

2) ข้อ เปลี่ยน DEPTH CUTTING


ถ้า R_{max} ครบถ้วนที่ 100% ถ้า DEPTH CUTTING ครบถ้วน

3) ข้อ เปลี่ยน ความเร็วรอบ

ถ้า R_{max} ครบถ้วนที่ 100% ความเร็วรอบ ที่ 100% โดยที่ R_{max} ,


ที่ 100% ครบถ้วนที่ 100% ถ้า R_{max} ครบถ้วนที่ 100% โดยที่ R_{max} ,



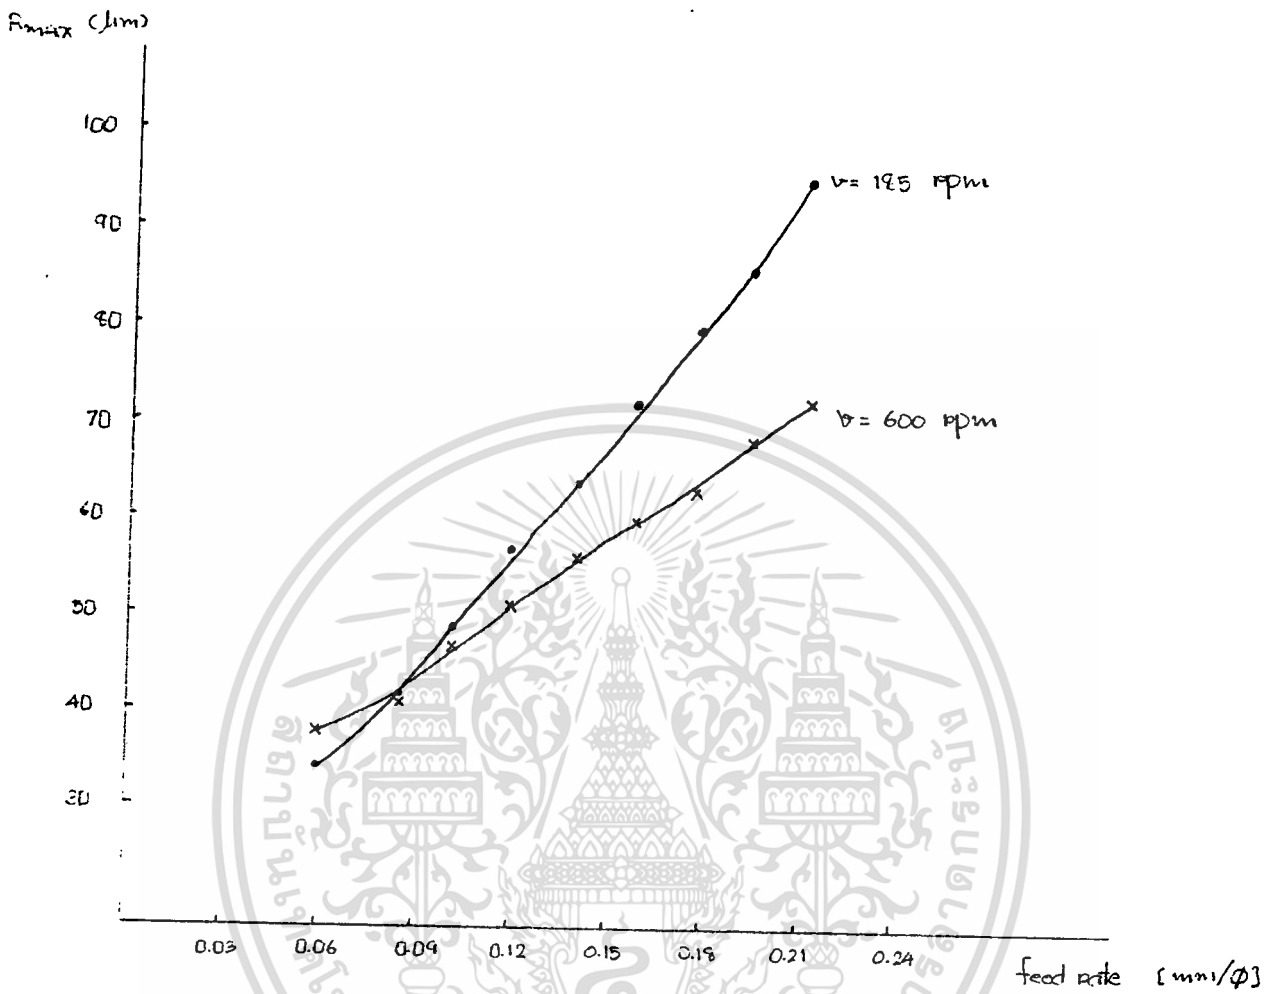


กราฟ ความเค้นผิวตัด เครื่องหมาย FEED RATE และ Rmax

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

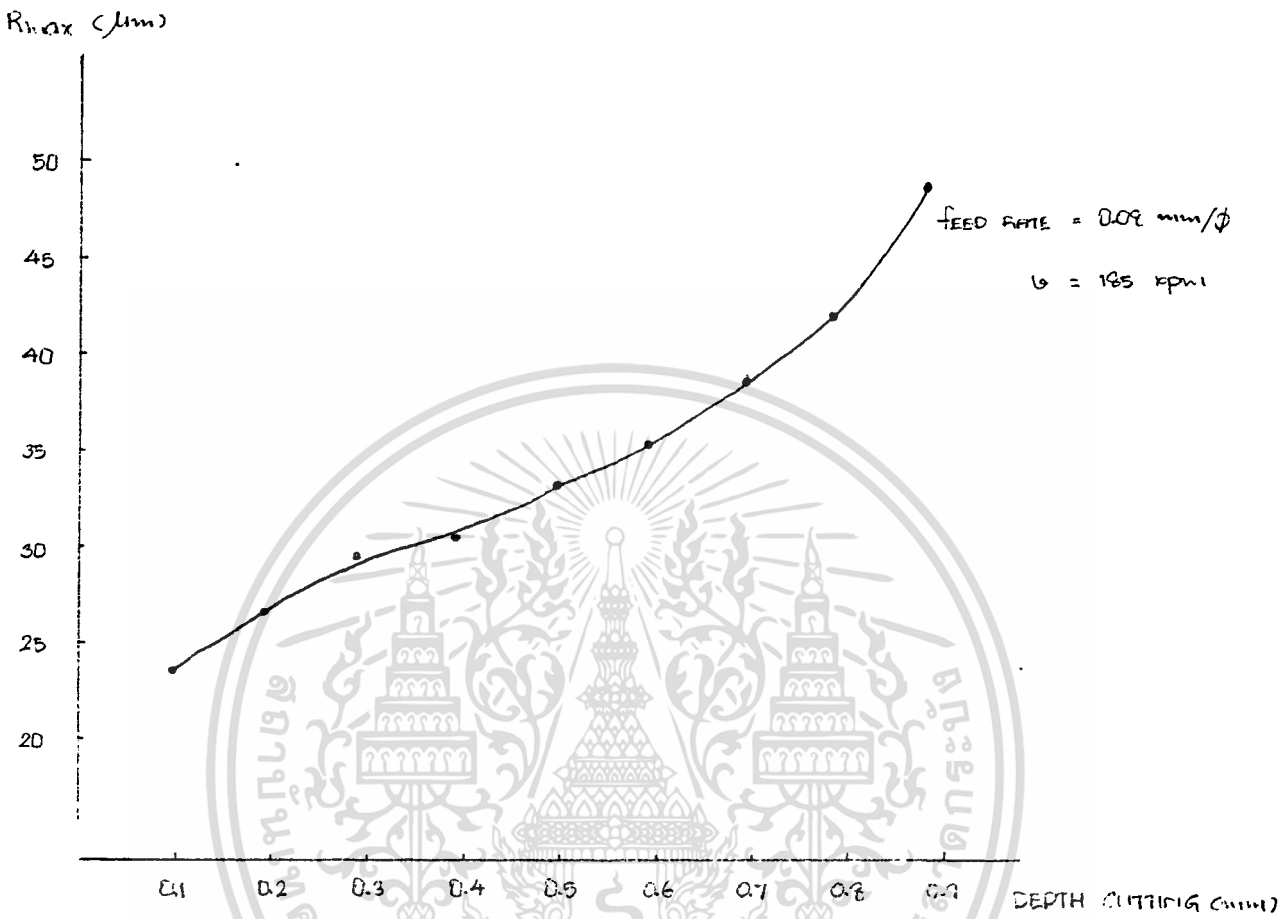

กราฟกราฟความสัมพันธ์ ระหว่าง DEPTH CUTTING และ Rmax

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้เฉพาะเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

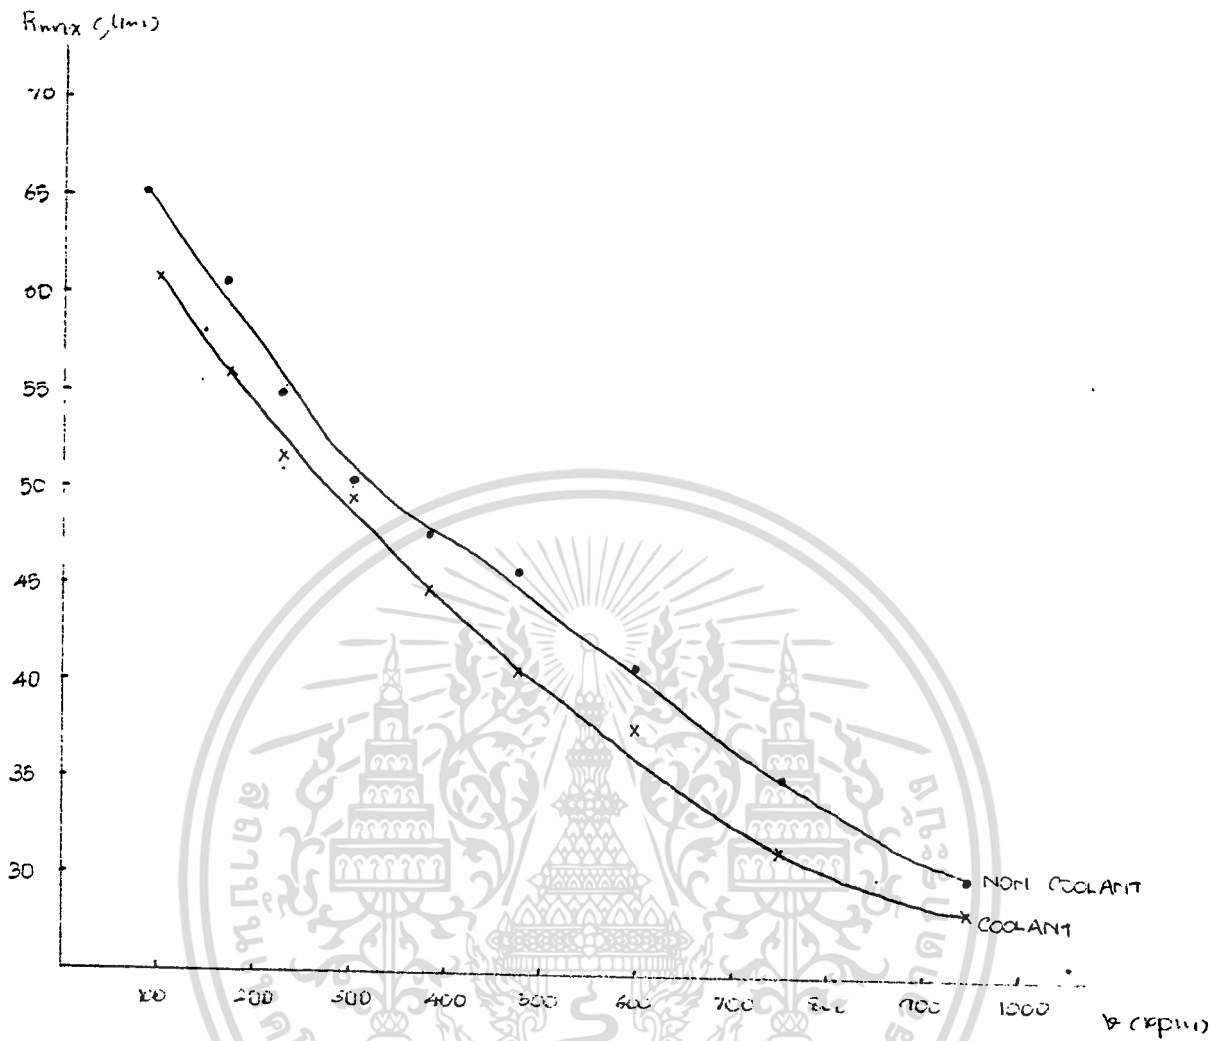

กราฟ ผลความเร็วรอบ ใช้น้ำหล่อเย็น และ Rmax

การตัดด้วยวิธี HIGH SPEED

หาอัตราการปาดผิวงาน โดยเปลี่ยนค่า ϕ ดังนี้

1) FRONT ANGLE ที่ $\phi = 0.5$ มม.

1.1) เปลี่ยน FEED RATE ที่ $V = 355$ RPM, DEPTH CUTTING 0.5 mm.

1.2) เปลี่ยน อัตราปาดผิวงาน ที่ FEED RATE 0.04 mm/ ϕ

DEPTH CUTTING 0.5 mm.

1.3) เปลี่ยน DEPTH CUTTING ที่ $V = 250$ RPM, FEED RATE 0.04 mm/ ϕ

2) SIDE ANGLE ที่ $V = 250$ RPM, DEPTH CUTTING 0.5 mm

FEED RATE 0.04 mm/ ϕ

3) BACK ANGLE ที่ $\phi = 0.5$ มม.

การปรับขนาด

1) SIDE ANGLE FRONT ANGLE ที่ $\phi = 0.5$ มม.

1.1) เปลี่ยน FEED RATE

คือ ค่า FEED RATE ที่ R_{max} ดังแสดง

1.2) 6. ลิ้น + ความหนา

ลิ้น + ความหนา R_{max} จะลดลง

1.3) ความลึก DEPTH CUTTING


ความลึก DEPTH CUTTING R_{max} จะเพิ่มขึ้น


2) ลิ้น SIDE ANGLE

ความลึก R_{max} ลิ้น SIDE ANGLE $\approx 40^{\circ}-50^{\circ}$

3) ลิ้น RAKE ANGLE


ความลึก R_{max} ลิ้น RAKE ANGLE $\approx 20^{\circ}$

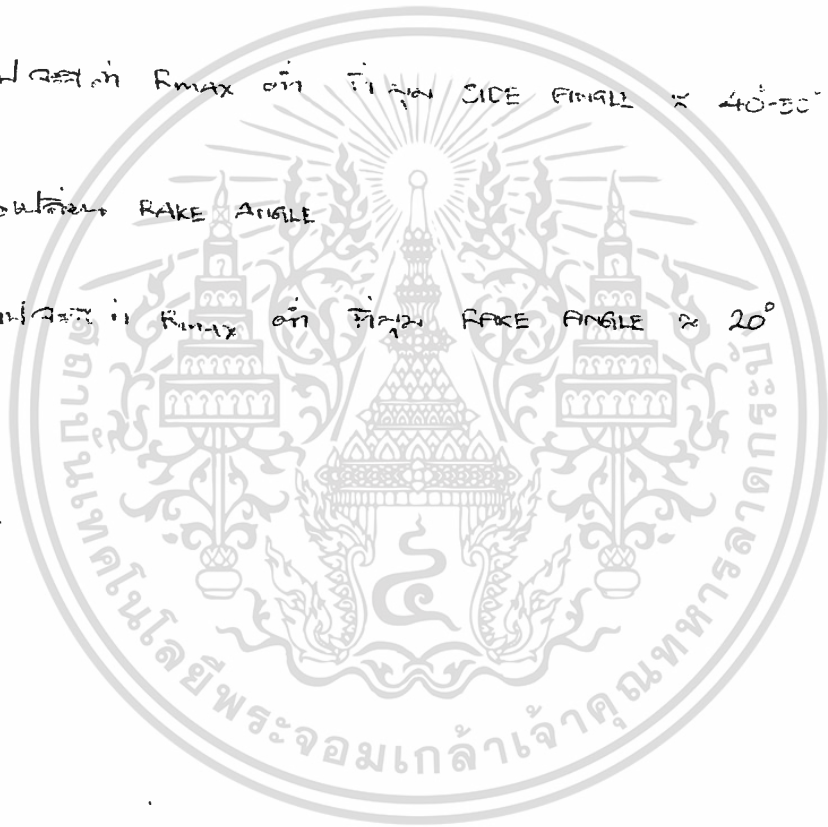

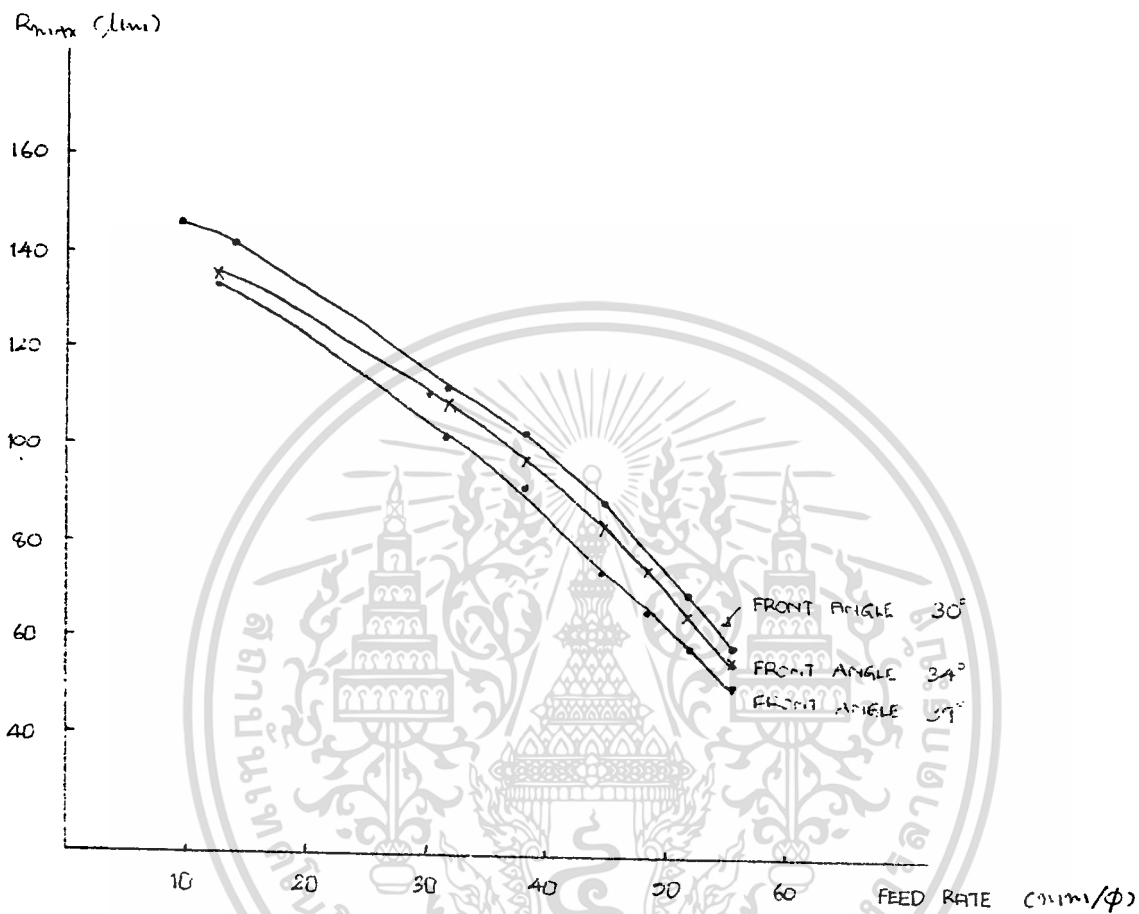


กราฟแสดงความสัมพันธ์ ระหว่าง R_{max} กับ FRONT ANGLE

ที่ FEED RATE คงที่

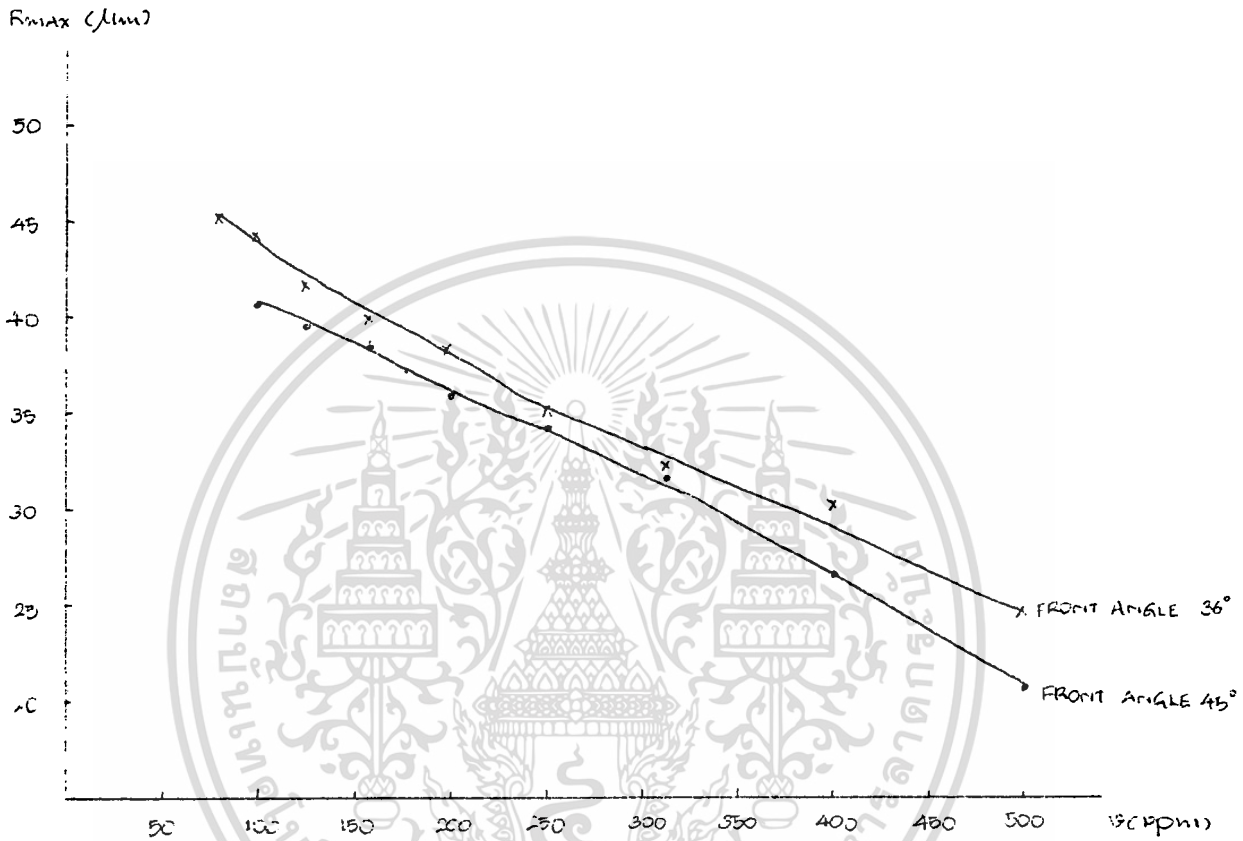

กราฟ กราฟเส้นนี้ แสดง Rmax กับ FRONT ANGLE


จ้ กราฟเส้นอื่น

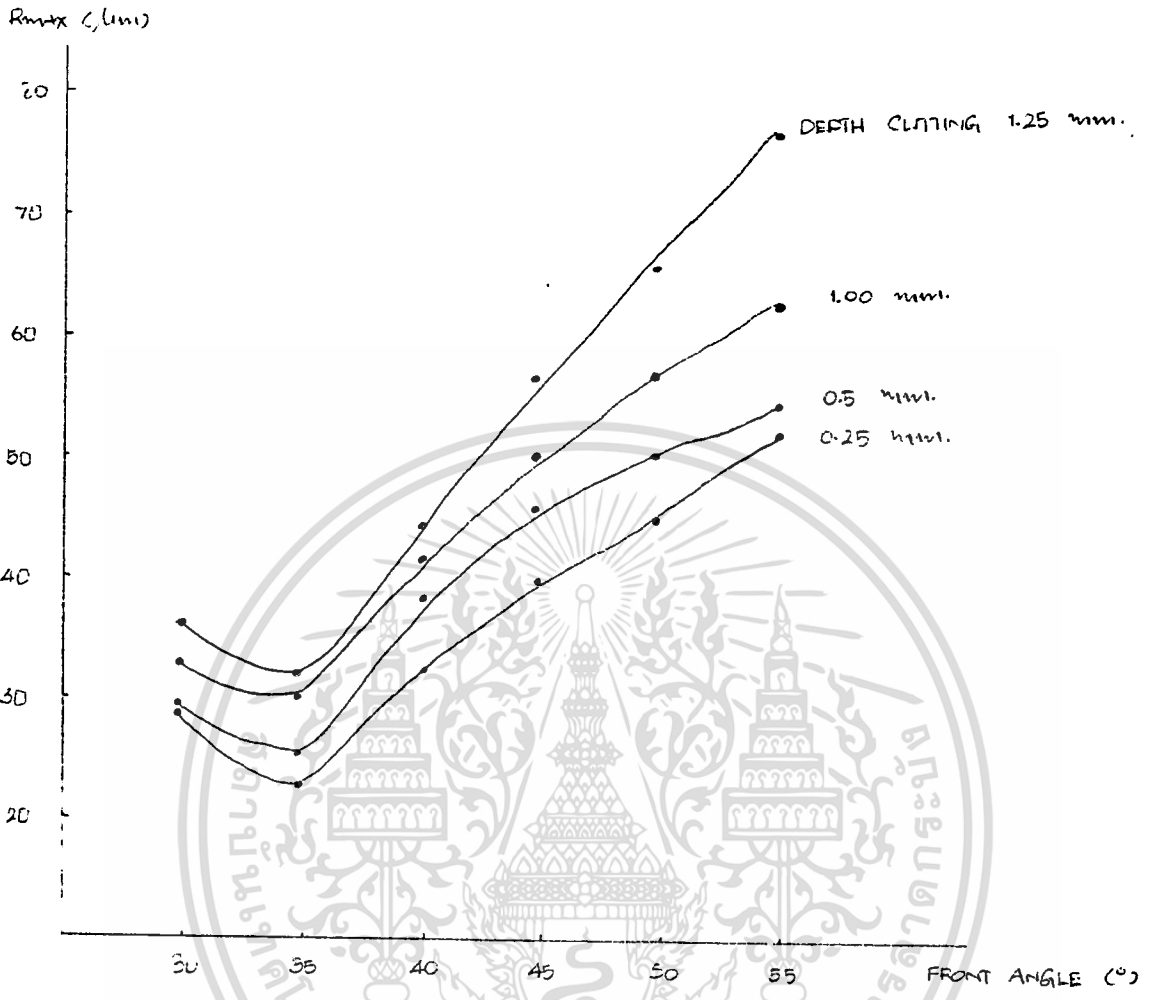


กราฟ แสดงความสัมพันธ์ ระหว่าง Rmax กับ FRONT ANGLE

ที่ CLIPPING DEPTH 0.25 มม.

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

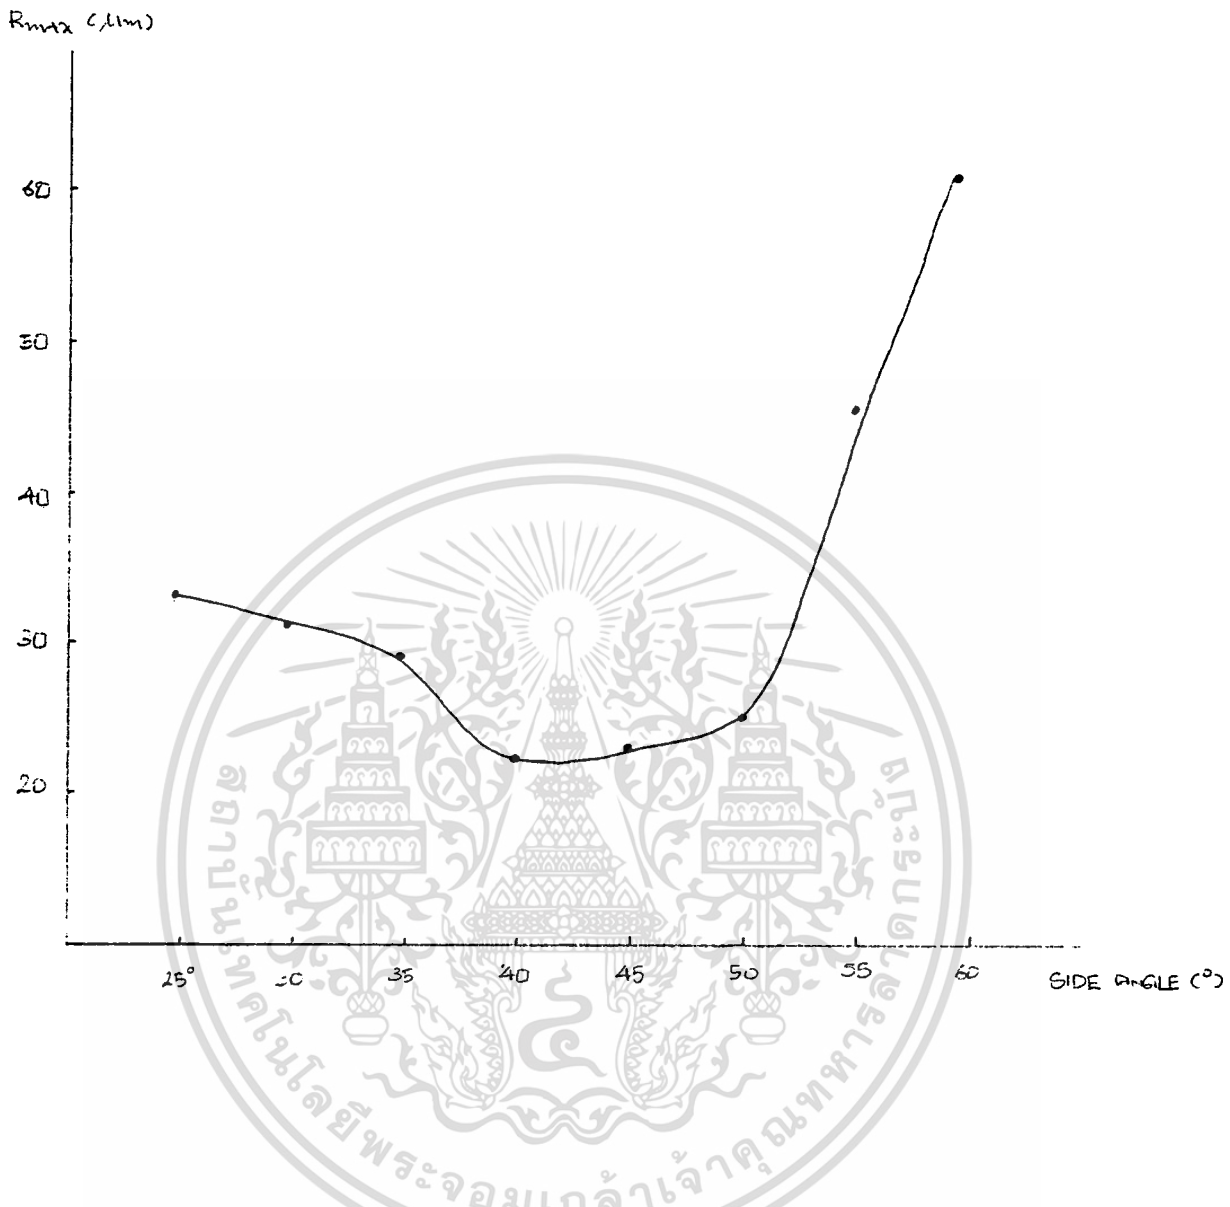

กราฟความสัมพันธ์ ระหว่าง Rmax กับ SIDE ANGLE

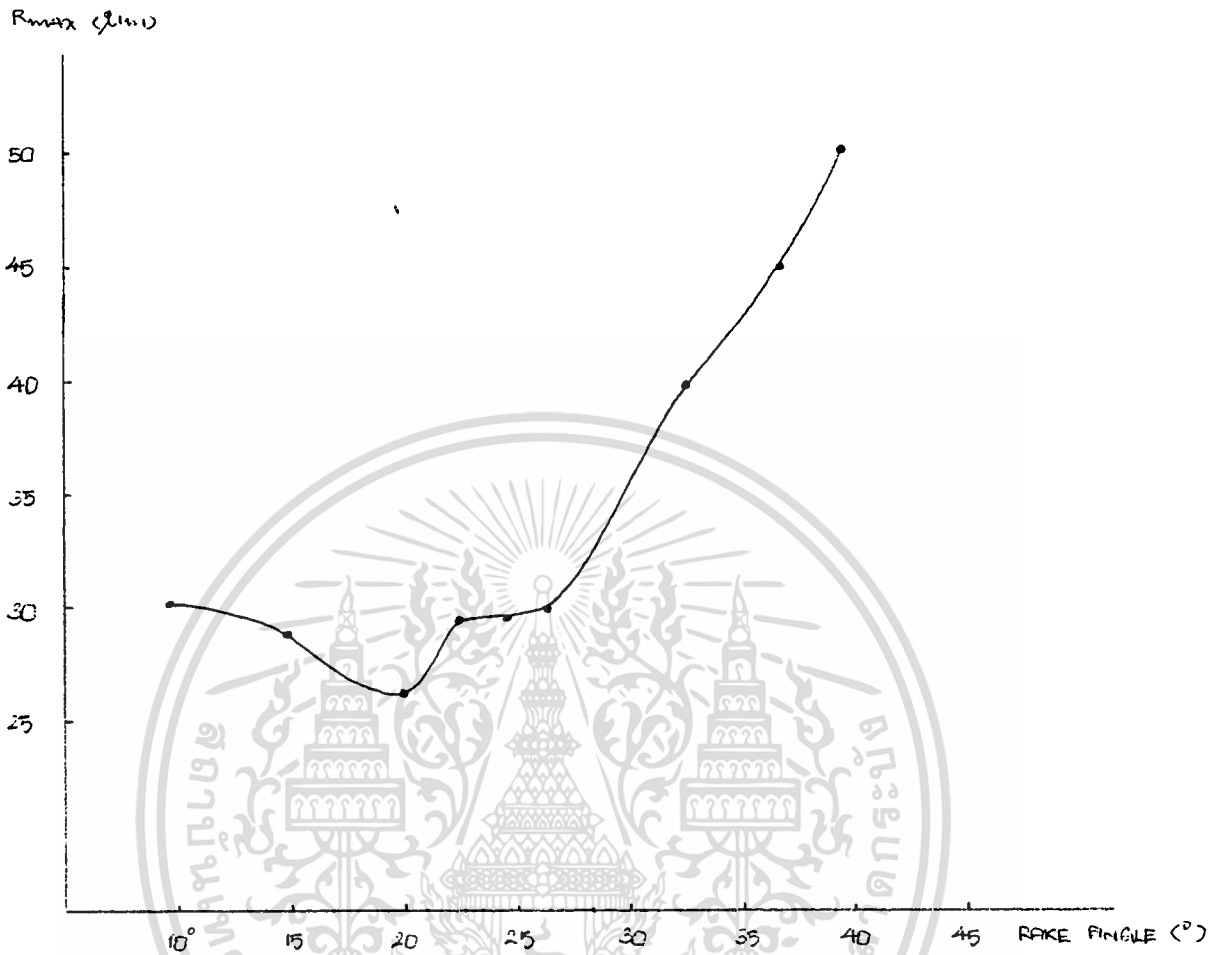

กราฟความสัมพันธ์ ระหว่าง Rmax กับ RAKE ANGLE

เอกสารอ้างอิง

INTERNATIONAL STANDARD. ISO 4287/1 - 1984 (E/F/R)

ISO SURFTEST SERIES 178.

CATALOG No. E4073.

