




ปีการศึกษา 2543

เครื่องพันขดลวดแกนเทอร์รอยด์  
TOROIDAL WINDING MACHINE

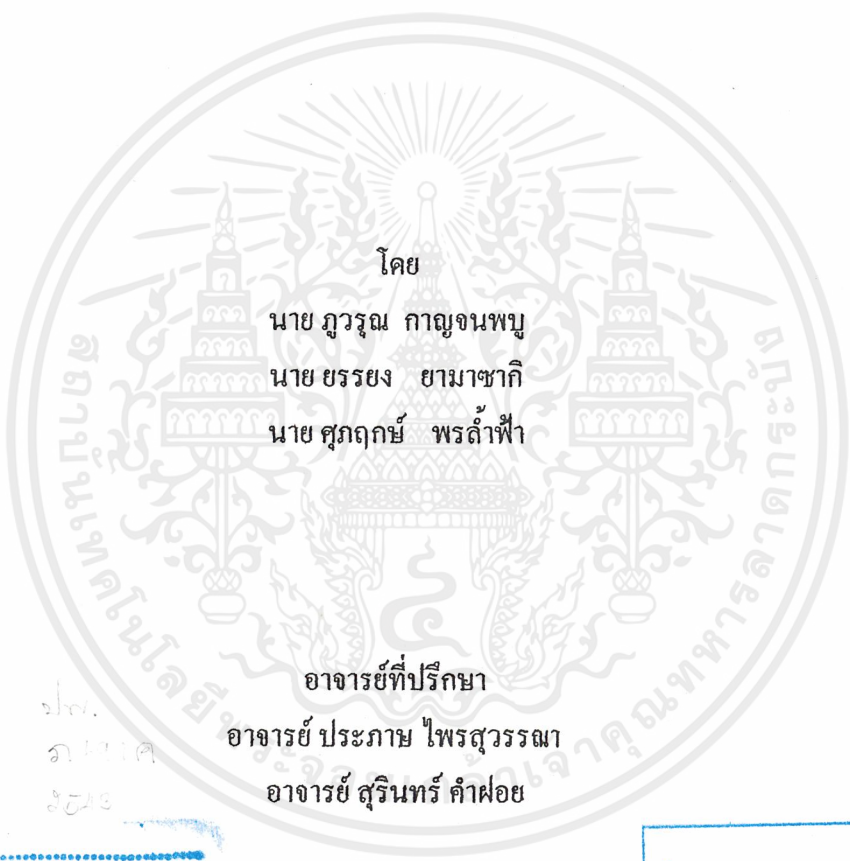

โดย  
นาย ภูวรุณ กาญจนพูน  
นาย ยรรยง ยามาซากิ  
นาย ศุภฤกษ์ พรดำฟ้า

อาจารย์ที่ปรึกษา  
อาจารย์ ประภาส ไพรสุวรรณ  
อาจารย์ สุรินทร์ คำฝอย

รศ.  
อ. น.ค.  
อ.ช.อ.

เลขหมู่.....  
เลขทะเบียน 42622  
วัน, เดือน, ปี - 4 ส.ย. 2543

b.....  
i.....

ปริญญาานิพนธ์ปีการศึกษา 2543

ภาควิชา วิศวกรรมไฟฟ้า

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

เรื่อง เครื่องพันขดลวดแกนเทอร์รอยด์

Toroidal Winding Machine


ผู้จัดทำ

1. นาย ภูวรุณ กาญจนพบุ รหัสนประจำตัว 40010572
2. นาย ชรรยง ยามาซากิ รหัสนประจำตัว 40010612
3. นาย สุภฤกษ์ พรกล้าฟ้า รหัสนประจำตัว 40010795



(อาจารย์ ประภาส ไพรสุวรรณ)

อาจารย์ที่ปรึกษา

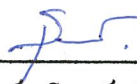

(อาจารย์ สุรินทร์ คำฝอย)

อาจารย์ที่ปรึกษา

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

## เครื่องพันธลวดแกนเทอร์รอยด์

นาย ภูวรุณ กาญจนพบุ	40010572
นาย ยรรยง ยามาซากิ	40010612
นาย ศุภฤกษ์ พรล้าฟ้า	40010795
อาจารย์ ประภาส ไพรสวรรณา	
อาจารย์ สุรินทร์ คำฝอย	
อาจารย์ที่ปรึกษา	
ปีการศึกษา 2543	

## บทคัดย่อ

ในปัจจุบันหม้อแปลงและอินดักชันชนิดที่ทำจากแกนเทอร์รอยด์นั้น เป็นที่รู้จักและนิยมใช้มากขึ้น เนื่องจากมีข้อดีอยู่หลายประการด้วย ทั้งในแง่ของประสิทธิภาพการทำงานที่ดีขึ้น ทั้งในแง่ของความสามารถที่มากขึ้น ทำให้ได้รับการนำไปใช้อย่างกว้างขวาง แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นการพันธลวดแกนเทอร์รอยด์กลับยังมีความยุ่งยาก และใช้เวลามากเพราะฉะนั้นหากมีเครื่องมือที่สามารถช่วยในการพันธลวดแกนเทอร์รอยด์ได้ ก็จะลดปัญหาต่างๆ ไปได้ไม่น้อย

อย่างไรก็ตาม เครื่องพันธลวดแกนเทอร์รอยด์นั้น ยังมิได้มีการผลิตขึ้นใช้เองในเมืองไทย และเครื่องพันธเทอร์รอยด์ที่นำเข้ามาจากต่างประเทศก็มีราคาสูงมาก เราจึงได้มีความคิดที่จะสร้างเครื่องพันธลวดแกนเทอร์รอยด์ขึ้น เพื่อเป็นการประหยัดงบประมาณและเวลาของผู้ใช้ และความถูกต้องแน่นอนของชิ้นงาน

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้จะเสนอแนวทางในการทดลองสร้างเครื่องพันธลวดแกนเทอร์รอยด์อย่างง่าย ๆ โดยการจำลองแบบจากการนำวิธีพันธลวดแกนเทอร์รอยด์ด้วยมือ มาดัดแปลงเพื่อออกแบบกลไกการพันธลวดแกนเทอร์รอยด์ที่ไม่ยุ่งยากซับซ้อนจนเกินไป เพื่อนำมาสร้างเครื่องพันธลวดแกนเทอร์รอยด์ รวมไปถึงวิธีการพัฒนาเครื่องพันธลวดแกนเทอร์รอยด์ ให้มีประสิทธิภาพและอำนวยความสะดวกมากยิ่งขึ้นไป

## Toroidal Winding Machine

Pavaroon Kanjanapaboo  
 Yunyong Yamazaki  
 Suppalerk Pornlumfar  
 Prapat Paisuwanna Advisor  
 Surin Kumfoiy Co-Advisor

### ABSTRACT

Nowadays, transformer and induction which made of toroid core is well known a more favorable. Because it has good quality and more ability of working. So, it's used influential but toroid winding is still become completed and take a long time. For this reason, if we have some equipment that can use for toroid winding so a lot of problem can be decrease.

However in Thailand, we still can not produce toroidal winding machines and toroidal winding machines that import from abroad so expensive. So, we have an idea to create toroidal winding machine for increase the budget, time, finally to make sure for product.

This thesis offer the experiment tendency which toroidal winding machines it simple created. By this produce from hand winding, and adapt for create toroidal winding machine that is not complicated. And finally in the future maybe we can develop the quality have comfortable.

## สารบัญ

หน้าที่

บทคัดย่อภาษาไทย	I
ABSTRACT	II
สารบัญรูป	VI
สารบัญตาราง	VII
บทที่ 1 (บทนำ)	1
1.1 ความสำคัญและที่มา	1
1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย	2
1.3 ขอบเขตของงานวิจัย	2
1.4 วิธีการดำเนินงาน	2
บทที่ 2 (ทฤษฎีและหลักการ)	4
2.1 หลักการพันเทอร์รอยด์	4
บทที่ 3 (การคำนวณและการสร้าง)	5
3.1 กลไกที่ใช้พันเทอร์รอยด์	5
3.1.1 การออกแบบกลไกการพัน	5
3.1.2 อุปกรณ์ที่ใช้ในการสร้างกลไกการพัน	5
3.1.3 การประกอบกลไกการพัน	5
3.2 ส่วนยึดจับกลไกการพันเทอร์รอยด์	6
3.2.1 การออกแบบส่วนยึดจับกลไกการพัน	6
3.2.2 อุปกรณ์ที่ใช้ในการสร้างส่วนยึดจับกลไกการพัน	8
3.2.3 การประกอบส่วนยึดจับกลไกการพัน	8
3.3 ส่วนยึดจับเทอร์รอยด์	9
3.3.1 การออกแบบส่วนยึดจับเทอร์รอยด์	9
3.3.2 อุปกรณ์ที่ใช้ในการสร้างส่วนยึดจับเทอร์รอยด์	11
3.3.3 การประกอบส่วนยึดจับเทอร์รอยด์	11
3.4 ส่วนยึดจับเทอร์รอยด์แก้ไข	12
3.4.1 การออกแบบส่วนยึดจับเทอร์รอยด์แก้ไข	12

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

3.4.2 อุปกรณ์ที่ใช้ในการสร้างส่วนยึดจับเทอร์รอยด์แก้ไข	12
3.4.3 การประกอบส่วนยึดจับเทอร์รอยด์แก้ไข	13
3.5 วงจรที่ใช้ขับเคลื่อนเครื่องพันเทอร์รอยด์	14
3.5.1 การออกแบบวงจรจ่ายกำลังไฟฟ้า	14
3.5.2 การคำนวณหรือเลือกค่าต่างๆของอุปกรณ์ในวงจร	15
บทที่ 4 (การทดลองและผลการทดลอง)	17
4.1 การทดลองโดยการสร้างแบบจำลองการพัน	17
4.1.1 สร้างแบบจำลองการพันขดลวดเข้ากับแกนเทอร์รอยด์	17
4.1.2 รายละเอียดของแบบจำลอง	17
4.1.3 ขั้นตอนการทดลอง	18
4.1.4 ผลการทดลอง	18
4.1.5 แนวทางแก้ไข	19
4.2 การทดลองเปรียบเทียบระหว่างการพันด้วยมือและเครื่องพัน	19
4.2.1 ขั้นตอนและเงื่อนไขการทดลอง	19
4.2.2 ผลการทดลอง	21
4.2.3 สรุปผลการทดลอง	22
4.3 การทดลองพันด้วยเครื่องที่ขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า	22
4.3.1 ขั้นตอนและเงื่อนไขการทดลอง	22
4.3.2 ผลการทดลอง	24
4.3.3 สรุปผลการทดลอง	24
บทที่ 5 (สรุปและวิจารณ์โครงการ)	25
5.1 สรุปโครงการ	25
5.2 บทวิจารณ์	25
5.3 แนวทางพัฒนา	26
5.3.1 การพัฒนาเพื่อไว้รับกับการพันแกนเทอร์รอยด์หลายขนาด	26
5.3.2 การพัฒนาเพื่อให้สามารถพันขดลวดได้หลายๆขนาด	27
5.3.3 การพัฒนาระบบควบคุมเพื่อความง่ายของการพัน	27
5.3.4 การพัฒนาระบบแวนแกนเทอร์รอยด์	27

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

5.3.5 การพัฒนาระบบการหมุนของเทอร์รอยด์ให้สัมพันธ์กับการพัน	27
ภาคผนวก	29
กิตติกรรมประกาศ	43
เอกสารอ้างอิง	44



## สารบัญภาพ

## หน้า

รูปที่ 1.1 ตัวอย่างเครื่องพันเทอร์รอยด์	2
รูปที่ 3.1 รูปกลไกการพัน	6
รูปที่ 3.2 แบบส่วนยึดจับกลไกแผ่นที่หนึ่ง	7
รูปที่ 3.3 แบบส่วนยึดจับกลไกแผ่นที่สอง	8
รูปที่ 3.4 ส่วนยึดจับกลไกการพันเมื่อเสร็จ	9
รูปที่ 3.5 แบบฐานส่วนยึดจับเทอร์รอยด์	10
รูปที่ 3.6 ส่วนยึดเทอร์รอยด์	12
รูปที่ 3.7 แบบฐานส่วนยึดจับเทอร์รอยด์แก้ไข	13
รูปที่ 3.8 ส่วนยึดจับเทอร์รอยด์แก้ไข	14
รูปที่ 3.6 วงจรจ่ายกำลังไฟฟ้า	14
รูปที่ 4.1 แบบจำลองการพัน	18
รูปที่ 4.2 การทดลองพันด้วยเครื่องที่จับเคลื่อนด้วยมือ	20
รูปที่ 4.3 แกนเทอร์รอยด์จากการทดลองพันด้วยมือ	20
รูปที่ 4.4 การทดลองพันด้วยเครื่องที่จับเคลื่อนด้วยไฟฟ้าในขณะที่ทำการเก็บลวด	23
รูปที่ 4.5 การทดลองพันด้วยเครื่องที่จับเคลื่อนด้วยไฟฟ้าในขณะที่ทำการพัน	23
รูปที่ 5.1 เครื่องพันขดลวดแกนเทอร์รอยด์เมื่อเสร็จ	25
รูปที่ 6.1 เครื่องพันรุ่น rwy	29
รูปที่ 6.2 เครื่องพันรุ่น rwl	30
รูปที่ 6.3 เครื่องพันรุ่น rwl-e	31
รูปที่ 6.4 เครื่องพันรุ่น Rwe-mini	32
รูปที่ 6.5 เครื่องพันรุ่น rwe-pc	32

## สารบัญตาราง

	หน้าที่
ตารางที่ 4.1 ผลการทดลองเปรียบเทียบการพันด้วยมือและ การพันด้วยเครื่องพันที่ขับเคลื่อนด้วยมือ จำนวน 20 รอบ	21
ตารางที่ 4.2 ผลการทดลองเปรียบเทียบการพันด้วยมือและ การพันด้วยเครื่องพันที่ขับเคลื่อนด้วยมือ จำนวน 40 รอบ	21
ตารางที่ 4.3 ผลการทดลองเปรียบเทียบการพันด้วยมือและ การพันด้วยเครื่องพันที่ขับเคลื่อนด้วยมือ จำนวน 60 รอบ	21
ตารางที่ 4.4 ผลการทดลองพันด้วยเครื่องที่ขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า	24

## บทที่ 1


### 1.1 ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา

ในปัจจุบันการพันขดลวดแกนเทอร์รอยด์ในประเทศไทยนั้นยังไม่เป็นที่นิยมมากนัก ทั้งนี้ทั้งนั้นอาจจะเป็นเพราะสาเหตุมาจากความยุ่งยากในการพัน และการว่าจ้างในการพันเสียค่าใช้จ่ายมาก ทั้งๆที่เทอร์รอยด์นั้นมีข้อดีหลายประการณ์ เช่น ประสิทธิภาพที่ดีกว่า ความเป็นเชิงเส้นของค่าอินดักแตนซ์ที่ดี ลดปัญหาทางด้านความร้อนและการลั่นสะเทือนได้ และที่สำคัญคือลดปัญหาการรบกวนจากเส้นแรงแม่เหล็กทั่วไหลดจากแกนเหล็กได้เป็นอย่างดี ซึ่งเป็นที่นิยมใช้ในอุปกรณ์ที่ต้องการความเสถียรภาพสูง เช่น อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ ส่วนประกอบในรถยนต์ แต่สำหรับต่างประเทศเช่น ใต้หวัน อเมริกา และประเทศแถบยุโรป ได้มีการพัฒนาทางด้านการพันขดลวดแกนเทอร์รอยด์นับว่าได้ก้าวหน้าไปมาก โดย ได้มีการผลิต คิดค้น ที่จะสร้างเครื่องจักรเพื่อช่วยในการพันขดลวดแกนเทอร์รี่ขึ้นมา หลายรุ่น หลายขนาด หลายระดับราคา มีทั้งแบบที่ใช้แรงงานคนในการพัน และแบบที่ใช้ระบบอัตโนมัติ สามารถกำหนดและแสดงข้อมูลผ่านหน้าจอได้ บางรุ่นใช้งานได้ง่ายมาก เพียงแค่ กำหนดพิกัดที่ต้องการ ขนาดของขดลวด และขนาดของแกนเทอร์รอยด์เข้าไป เครื่องก็จะทำการคำนวณและพันออกมา อย่างแม่นยำ โดยที่ผู้ใช้ไม่ต้องทำการคำนวณอะไรเลย แต่ก็จะมีราคาที่สูงขึ้นตามไปด้วย

แต่ในประเทศไทยนั้นยังไม่มีการผลิตคิดค้นเครื่องพันขดลวดแกนเทอร์รอยด์ขึ้นใช้เอง เครื่องพันขดลวดแกนเทอร์รอยด์ที่มีในท้องตลาดก็เป็นการนำเข้ามาจากต่างประเทศ ซึ่งเป็นสาเหตุของค่าใช้จ่ายในการพันที่สูง อันเป็นที่มาของการศึกษาวิจัยโอกาสอันเป็นไปได้ที่จะสร้างเครื่องพันขดลวดแกนเทอร์รอยด์ขึ้นมาเป็นต้นแบบ เพื่อให้ให้นักศึกษารุ่นต่อไปได้ทำการพัฒนา จนเป็นเครื่องพันขดลวดแกนเทอร์รอยด์ที่สามารถนำไปใช้งานได้สะดวกต่อไป

### 1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย

- 1.2.1 ศึกษาความเป็นไปได้ที่จะสร้างเครื่องพันขดลวดแกนเทอร์รอยด์
- 1.2.2 ศึกษารูปแบบการพันขดลวดที่เป็นไปได้ และหลักการพันขดลวดเพื่อนำมาออกแบบเครื่องพันขดลวดแกนเทอร์รอยด์
- 1.2.3 เพื่อการสร้างเครื่องพันขดลวดแกนเทอร์รอยด์อย่างง่ายขึ้นมาเป็นต้นแบบ
- 1.2.4 เพื่อการนำเสนอแนวทาง การพัฒนา โครงสร้าง และการใช้งานเครื่องพันขดลวดแกนเทอร์รอยด์

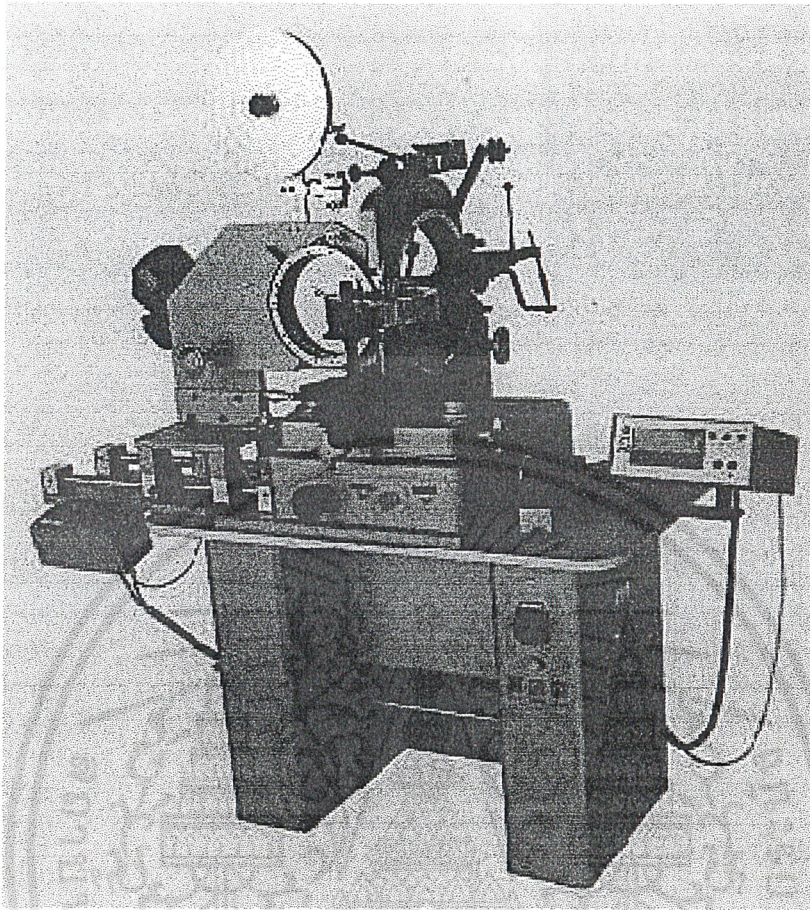

รูปที่ 1.1 ตัวอย่าง เครื่องพันขดลวดแกนเทอร์รอยด์

### 1.3 ขอบเขตของการวิจัย

งานวิจัยนี้จะศึกษาเพื่อออกแบบและสร้างเครื่องพันขดลวดแกนเทอร์รอยด์อย่างง่าย และจะพยายามใช้อุปกรณ์ที่หาง่ายเพื่อให้ต้นทุนในการสร้างต่ำที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ โดยจะไม่สนพิกัดที่พันได้ และการทำงานเสริม เช่น การคำนวณรอบ การป้อนข้อมูลเพื่อการทำการพันโดยอัตโนมัติ

### 1.4 วิธีการดำเนินงาน

งานวิจัยนี้จะเริ่มต้นโดยการศึกษาข้อมูลการพันขดลวดลงในแกนเทอร์รอยด์ และกลไกที่มีความน่าจะเป็นที่จะนำมาประยุกต์ใช้ในการผลิตเครื่องพันขดลวดแกนเทอร์รอยด์ ทั้งทางด้านกลศาสตร์ และทางไฟฟ้า และศึกษาระบบการขับเคลื่อนกลไกที่จะใช้ในการพันขดลวดแกนเทอร์รอยด์ ซึ่งรายละเอียดจะอยู่ในบทที่ 2 จากนั้นก็เอาความรู้ที่ได้ศึกษาทั้งหมดมาออกแบบกลไกของระบบ โดยการเขียนแบบจำลองขึ้นแล้วพิจารณาความน่าจะเป็นที่จะสร้างกลไกการพันขดลวดแกน

เทอร์รอยด์ แล้วจึงนำแบบที่ได้ไต่ตรงแล้วนั้น มาสร้างแบบจำลองการพันขึ้นเพื่อทดสอบ การพัน ขดลวดแกนเทอร์รอยด์ เพื่อที่จะศึกษาปัญหาที่เกิดขึ้นหรืออาจจะเกิดขึ้น ในการพันขดลวดจริง

เมื่อได้รูปแบบการทำงานที่ค่อนข้างเหมาะสมแล้ว จึงนำมาสร้างเครื่องพันเทอร์รอยด์ที่จะใช้จริง โดยเริ่มต้นจากการสร้างเครื่องพันเทอร์รอยด์ที่สามารถขับเคลื่อนได้ด้วยแรงคน เพื่อที่จะทดสอบขั้นสุดท้ายก่อนซึ่งอาจจะพบปัญหาบางประการได้ จะได้ทำการแก้ไขได้ทันที่ ก่อนที่จะใช้ไฟฟ้าในการขับเคลื่อน จากนั้นจึงออกแบบระบบการขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้าและทดสอบวงจรรายละเอียดของการทดลองและผลการทดลองทั้งหมดจะอยู่ใน บทที่ 4 จากนั้นจึงนำกลไกการพันขดลวดมาต่อเข้ากับระบบที่จะใช้ขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า แล้วจึงทดสอบการพันขดลวดแกนเทอร์รอยด์เพื่อสรุปและวิจารณ์ผลการทำงานของเครื่องพันขดลวดแกนเทอร์รอยด์ที่ได้สร้างขึ้นมา และเสนอแนะแนวทางการพัฒนาเครื่องพันขดลวดแกนเทอร์รอยด์ ในบทที่ 5



## บทที่ 2

### ทฤษฎี และ หลักการ

โครงการงานชิ้นนี้ แทบที่จะไม่ได้กล่าวอ้างถึงทฤษฎีใดๆเลย เป็นเพียงการคิดแล้วทดลองสร้าง แล้วหาข้อบกพร่องเพื่อที่จะแก้ไขต่อไป เหมือนกับการทดลองหนึ่งๆมากกว่า ดังนั้นทฤษฎีจึงมีเพียงแค่หลักการพื้นฐานที่เรียบง่ายโดยทั่วไปเท่านั้น

#### 2.1 หลักการพื้นฐานของทฤษฎี

หลักการพื้นฐานของทฤษฎีโดยทั่วไปนั้น ผู้ทำการค้นคว้าจะต้องทราบถึงข้อมูลของงานที่จะค้น เช่น พิกัดที่ต้องการ ขนาดของแกนทฤษฎี ชนิดของแกนทฤษฎี ขนาดของลวดที่จะใช้ค้น ซึ่งจะต้องนำมาคำนวณเพื่อให้ทราบถึงจำนวนรอบที่จะต้องค้น รวมถึงความยาวของลวดที่ต้องใช้[1] ซึ่งหลักการคำนวณนั้นจะแสดงไว้ในภาคผนวก เมื่อทราบข้อมูลดังกล่าวแล้ว จึงทำการตัดลวดให้มีความยาวพอที่จะค้นได้ มายึดปลายเข้ากับแกนทฤษฎี แล้วทำการค้นด้วยมือ โดยสอดลวดเข้าแล้วพันไปเรื่อยๆ จนได้จำนวนรอบที่ต้องการ ซึ่งถ้าต้องการจำนวนรอบที่มาก ก็จะต้องใช้ลวดที่มีความยาวมากเช่นกัน ทำให้เกิดความยุ่งยากในการค้นขึ้น

### บทที่ 3

#### การคำนวณและการสร้าง

#### 3.1 กลไกที่ใช้พันธเทอร์รอย

##### 3.1.1 การออกแบบกลไกการพัน

กลไกการพันเทอร์รอยคั้นนั้นจำเป็นที่จะต้องสร้างแบบวงแหวนเปิดได้ เราะตัวแกนเทอร์รอยคั้นมีลักษณะ เป็นวงแหวนปิด ไม่สามารถที่จะเปิดเพื่อนำขดลวดเข้าไปพันได้โดยตรง และกลไกการพันนั้นเท่าที่ศึกษาได้ศึกษานั้น จะออกแบบเพื่อให้เก็บขดลวดไว้ในวงแหวนได้ด้วย เพื่อความสะดวกในการพัน ซึ่งลักษณะของวงแหวนก็จะต้องเป็นวงแหวนเปิดซ้อนกัน 2 วง ที่อิสระต่อกัน เพื่อสามารถที่จะปล่อยขดลวดออกมาเพื่อที่จะใช้พันได้อีกด้วย และจะต้องมี ช่องทางปล่อยลวดออกมาใช้พันได้อีก

เพราะฉะนั้น จึงออกแบบให้มี แผ่นวงแหวนขนาดใหญ่ 2 วง และวงแหวนเล็กอีก 1 โดยที่วงแหวนใหญ่ทั้ง 2 วงจะต้องเจาะรูเล็กๆ 6 รู เพื่อเชื่อมวงแหวนทั้ง 2 วงต่อกันด้วยแท่งเหล็กเล็กๆ จำนวน 6 แท่งเพื่อจะสามารถใส่ลูกกลิ้งเข้าไปเพื่อให่วงแหวนเล็กสามารถเคลื่อนที่ได้บนวงแหวนใหญ่ทั้ง 2 วง และต้องทำการตัดวงแหวนทั้งหมดออก เพื่อที่จะสามารถเปิดรับแกนเทอร์รอยที่จะใช้พันได้ด้วย


##### 3.1.2 อุปกรณ์ที่ใช้ในการสร้างกลไกการพัน

1. แผ่นพลาสติกใสหนา 3 มม.
2. ท่อ PVC ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4.5 นิ้ว
3. ลูกกลิ้งยาง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.3 ซม. 6 ลูก
4. แท่งเหล็กขนาด

##### 3.1.3 การประกอบกลไกการพัน

1. นำท่อ PVC มาตัดให้มีความกว้าง 1.2 ซม. แล้วนำท่อ PVC ที่ตัดได้เป็นรูปวงแหวน มาตัดให้ส่วนของวงกลมขาด เพื่อให้เป็วงแหวนที่เปิดได้ แล้วนำไปตกแต่งรอยตัดให้เรียบ
2. นำแผ่นพลาสติกมาตัดให้เป็นรูปวงแหวน ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางใน 8 ซม. เส้นผ่านศูนย์กลางนอก 13 ซม. ทำให้ได้วงแหวนที่มีความกว้าง 2.5 ซม. จำนวน 2 วง
3. นำวงแหวน 2 วงที่ได้ในข้อ 2 มาตัดออก เป็นส่วนของวงแหวนระยะ 30 องศา จากจุดศูนย์กลาง เพื่อเป็นทางเข้าออกของแกนเทอร์รอยคั้น

4. นำวงแหวนเปิดทั้ง 2 วงที่ได้จากข้อ 3 มาเจาะรูทั้งหมด 6 รู โดยมีระยะห่างจากจุดศูนย์กลาง 4.5 ซม. เรียงกันอย่างสม่ำเสมอเพื่อยึดเข้าหากันด้วยแท่งเหล็ก
5. นำแท่งเหล็กมาตัดให้ได้ความยาว 1.8 ซม. จำนวน 6 แท่ง นำมาเสียบเข้ารูที่วงแหวนที่ได้เจาะรูไว้อันหนึ่ง
6. นำลูกด้อย่างทั้ง 6 ลูกมาใส่ที่แท่งเหล็กเพื่อใช้ให้ความอิสระแก่วงแหวนวงใน
7. นำวงแหวนท่อ PVC ที่ได้ตัดไว้มาครอบเข้าที่ลูกด้อย่างที่ยึดเข้ากับวงแหวนพลาสติก ซึ่งจะต้องใส่ได้พอดี
8. นำวงแหวนพลาสติกอันที่เหลือมาประกอบเข้ากับกลไกที่ได้ประกอบในข้อ 7 ให้พอดี
9. นำกลไกที่ได้จากข้อ 8 มาทากาวเพื่อความแข็งแรงของกลไก

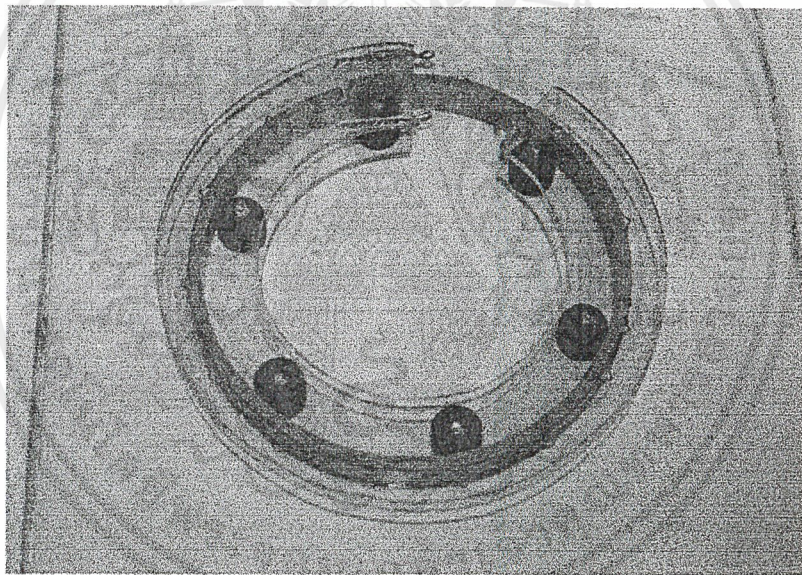

รูปที่ 3.1 รูปกลไกการพัน


### 3.2 ส่วนยึดจับกลไกการพันเทอร์รอยด์

#### 3.2.1 การออกแบบส่วนยึดจับกลไกการพัน


ส่วนยึดจับกลไกการพันเทอร์รอยด์นี้ มีไว้เพื่อยึดจับและเพื่อควบคุมการหมุนของกลไกการพันขดลวดแกนเทอร์รอยด์ ให้หมุนอย่างมีความสมดุลและแน่นอนในขณะที่ทำการพันขดลวด การหมุนของกลไกการพันเทอร์รอยด์นั่นเอง ทำให้ส่วนยึดจับกลไกการพันจะต้องออกแบบให้สามารถรองรับการหมุนของกลไกการพันได้ โดยการใส่ล้อเลื่อนเข้าไปเช่นกัน แต่การใส่ลูกด้อยันไม่สามารถใส่ที่ด้านในของกลไกการพันขดลวดได้หมด เพราะจะไปขวางทางเดินของขดลวด ทำให้

ไม่สามารถทำการพันได้ จึงต้องเลือกใส่เพียงด้านใดด้านหนึ่งเท่านั้น ส่วนด้านรอบนอกของกลไกนั้นสามารถที่จะใส่ลูกเลื่อนเข้าไปได้แต่จะต้องคำนึงถึงจุดที่จะใส่เพื่อให้ได้ความแข็งแรงที่สุด

ดังนั้นจึงออกแบบให้เป็นแผ่นพลาสติก 2 แผ่น เจาะรูเพื่อที่จะยึดเข้าหากันด้วยน็อตให้สามารถปรับขนาดเข้าหากันได้ และเจาะรูรอบนอก 6 รู เพื่อใส่ลูกเลื่อนเข้าไป สำหรับการหมุนของกลไกฟันขดลวดแกนเทอร์รอยด์ เจาะรูรอบในอีก 4 รู เพื่อใส่ลูกเลื่อนไปขับเคลื่อนและยึดกลไกการพยัคลวดไว้ไม่ให้หลุดออกจากส่วนยึดจับ และเตรียมช่องว่างสำหรับที่จะใส่ ระบบขับเคลื่อนกลไกการพันขดลวดแกนเทอร์รอยด์อีกด้วย

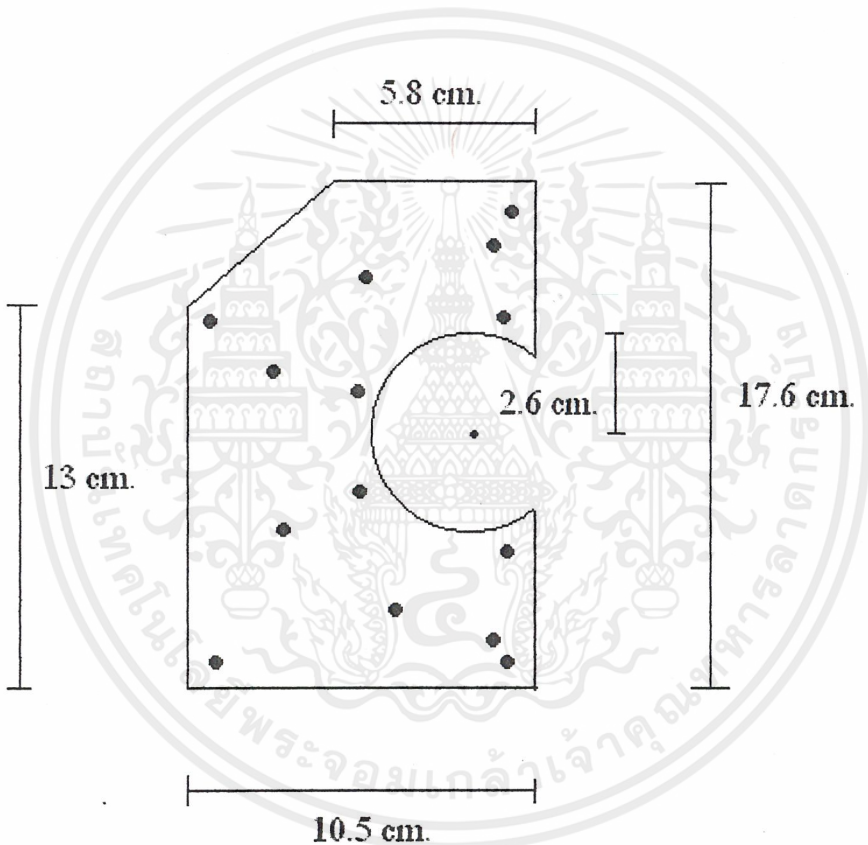

รูปที่ 3.2 แบบส่วนยึดจับกลไกแผ่นที่หนึ่ง

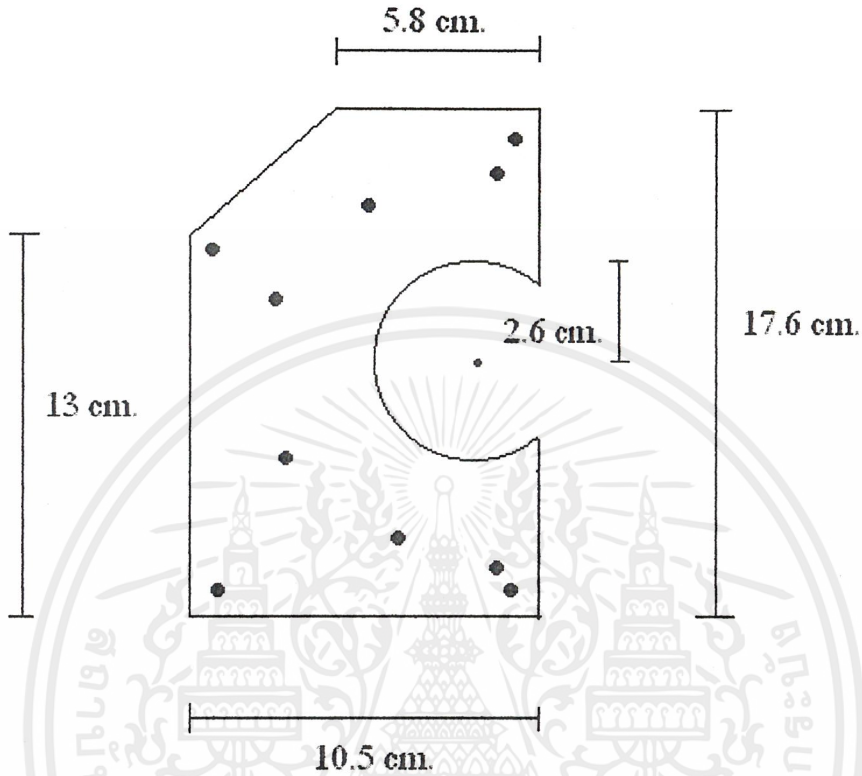

รูปที่ 3.3 แบบส่วนยึดจับกลไกแผ่นที่สอง

### 3.2.2 อุปกรณ์ที่ใช้ในการสร้างส่วนยึดจับกลไกการพัน


1. แผ่นพลาสติกใสหนา 3 มม.
2. ลูกล้อยาง 16 ลูก
3. นี้อตัวผู้ขนาด ยาว จำนวน 4 ตัว
4. แท่งเหล็กยาว จำนวน 7 แท่ง
5. ตะปูขนาด 1.5 มม. 4 ตัว
6. หลอดพลาสติก

### 3.2.3 การประกอบส่วนยึดจับกลไกการพัน

1. นำพลาสติกใสแผ่นที่หนึ่งมาตัดและเจาะรูดังรูปที่ 3.2
2. นำแผ่นพลาสติกแผ่นที่สองมาตัดและเจาะรูดังรูปที่ 3.3
3. นำแท่งเหล็กมาต่อความยาว 4 ซม. จำนวน 6 แท่ง

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

4. นำตะปูตัวเล็กมาตัดให้ยาว 1.2 ซม. จำนวน 4 เล่ม
5. นำหลอดพลาสติก มาตัด ยาว 2 มม. จำนวน 6 ชิ้น
6. นำตะปูในข้อ 3 มาสวมเข้ากับแผ่นพลาสติกที่ได้ตัดไว้ในข้อ 1 ที่บริเวณ วงกลมเล็ก จากนั้นจึงสวมลูกล้อย่างเข้าไป แล้วทากาวให้ตะปูยึดแน่นเข้ากับแผ่นพลาสติก
7. นำแท่งเหล็กที่ได้ตัดไว้ในข้อ 2 มาสวมเข้ากับแผ่นพลาสติกทั้งสองแผ่น ที่บริเวณ รูที่อยู่วงนอก จากนั้นจึงสวมลูกล้อย่างที่ขึ้นด้วยหลอดพลาสติกในข้อ 4 2 ลูกต่อ 1 แท่งเหล็ก จากนั้นก็ทากาวยึดแท่งเหล็กกับแผ่นพลาสติกให้แน่น
8. นำแผ่นพลาสติกใสอีกแผ่นที่เหลื้อมาสวมเข้ากับแผ่นแรก แล้วยึดไว้ด้วยน็อต เพื่อความแข็งแรง และสามารถปรับขนาดได้

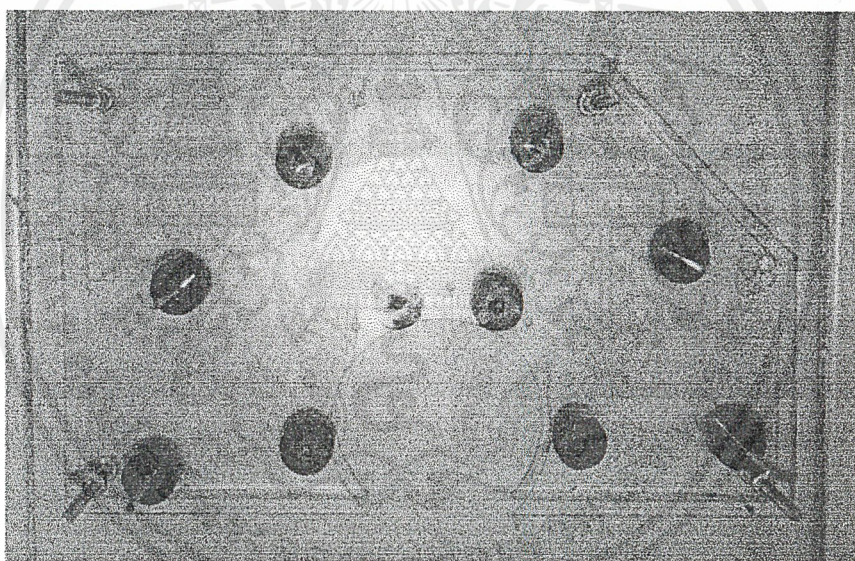

รูปที่ 3.4 ส่วนยึดจับกลไกการพันเมื่อประกอบเสร็จ

### 3.3 ส่วนยึดจับเทอร์รอยด์


#### 3.3.1 การออกแบบส่วนยึดจับเทอร์รอยด์

การออกแบบส่วนยึดจับเทอร์รอยด์นั้นจะออกแบบเป็นแขนจับ 3 อัน ที่สามารถทำให้เทอร์รอยด์หมุนได้อย่างมีอิสระ และสามารถปรับขนาดได้เพื่อที่จะใช้ได้กับแกนเทอร์รอยด์หลายๆขนาด โดยใช้ไม้อัดตัดเป็นฐานรูปตัว Y โดยบริเวณมุมของฐานจะมีแท่งไม้ชูขึ้นมา 3 แท่งเพื่อใช้รองรับ

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

แกนเทอร์รอยด์โดยที่ปลายของของแท่งไม้จะเสียบด้วยแท่งเหล็กที่สวมด้วยลูกกลิ้งเชื่อมกับวงแหวน และลูกกลิ้งทั้ง 3 นี้จะใช้สัมผัสกับแกนเทอร์รอยด์ทั้ง 3 จุดให้แกนเทอร์รอยด์ได้เคลื่อนที่รอบตัวมันเองได้ และที่ออกแบบให้แกนเทอร์รอยด์หมุนรอบตัวเองได้ก็เพื่อให้การจัดเรียงของขดลวดในการพัน ทำได้อย่างมีระเบียบ โคนอาศัยแรงเบียดของขดลวดในการบังคับให้แกนเทอร์รอยด์หมุนนั่นเอง

แท่งไม้ทั้ง 3 แท่งนั้น จะมีแท่งหนึ่งที่สามารถปรับให้เลื่อนเข้าออกได้โดยการทำเป็นจุดหมุนที่รอยต่อระหว่างฐานกับแท่งไม้ โดยจะออกแบบให้มีแรงดึงแท่งไม้เพื่อให้เกิดแรงกดเข้าที่แกนเทอร์รอยด์เพื่อบังคับให้แกนเทอร์รอยด์ไม่หลุดออกจากส่วนยึดจับเทอร์รอยด์ และสามารถปรับขนาดเพื่อให้รับกับขนาดแกนเทอร์รอยด์ขนาดใหญ่ขึ้นได้

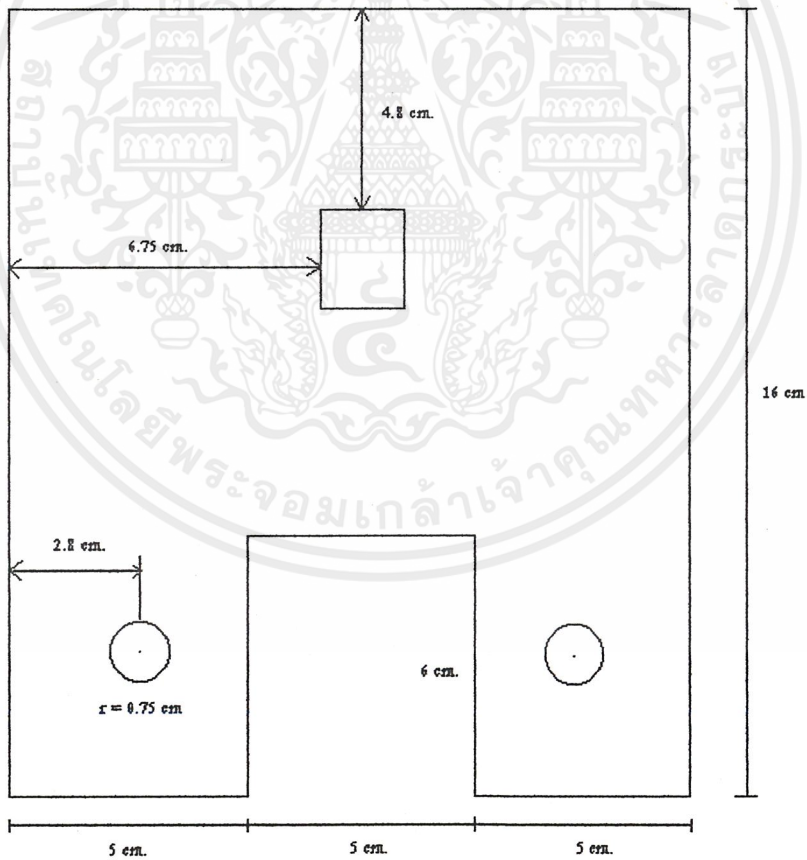

รูปที่ 3.5 แบบฐานส่วนยึดเทอร์รอยด์


### 3.3.2 อุปกรณ์ที่ใช้ในการสร้างส่วนยึดจับเทอร์รอยด์

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

1. ไม้อัด
2. ลูกถ้วยยาง 6 ลูก
3. แหวนรองน็อต 6 ชิ้น
4. แท่งเหล็กขนาดเล็ก 3 แท่ง
5. แท่งเหล็กขนาดกลาง 3 แท่ง
6. ตะปูเกลียวปลายตะขอ 3 เล่ม
7. สปริงแรงดึง 1 ตัว

### 3.3.3 การประกอบส่วนยึดจับเทอร์รอยด์

1. นำลูกถ้วยยางมาติดเข้ากับแหวนรองน็อตทั้งหมด 6 คู่
2. นำลวดเหล็กขนาดเล็กมาตัดให้ได้ความยาว 67 ซม.
3. นำไม้อัดมาเลื่อยและตกแต่งเป็นแท่งกลม ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.5 ซม. ยาว 4.5 ซม. จำนวน 2 แท่ง และยาว 6 ซม. 1 แท่ง
4. นำแท่ง ไม้ที่ได้ในข้อ 3 มาเจาะรูเพื่อสอดแท่งเหล็กเล็ก 3.5 ซม. ทั้ง 3 แท่ง
5. นำแท่ง ไม้ยาว 6 ซม. ในข้อ 3 มาใส่ตะปูเกลียวปลายตะขอที่ปลายอีกข้างหนึ่ง จากนั้นทำการเจาะรูตัดขวางแท่งไม้ให้ห่างจากปลายด้านที่ใส่ตะขอ 1.5 ซม. โดยให้ขนาดของรูเท่ากับขนาดของแท่งเหล็กขนาดกลาง
6. นำไม้อัดมาตัดและเจาะรู ตามรูปที่ 3.4
7. นำแท่ง ไม้ขนาดสั้นมายึดเข้ากับฐาน และนำแท่ง ไม้ขนาดยาวที่สวมด้วยแท่งเหล็กขนาดกลางแล้วมาสวมไว้ที่ฐาน โดยให้แท่งเหล็กที่ยื่นออกมายึดเข้ากับส่วนฐาน ให้แท่งเหล็กเป็นจุดหมุน
8. นำลูกถ้วยยางที่ติดเข้ากับแหวนรองน็อต มาสวมเข้ากับแท่งเหล็กเล็กที่ติดอยู่ที่แท่ง ไม้ทั้ง 3 แท่ง
9. ที่กั้นใต้ฐานให้ใส่ตะปูเกลียวปลายตะขอลง ไป แล้วนำ สปริง มาเกี่ยวคล้องตะปูทั้ง 2 เข้าด้วยกันเพื่อดึงให้แท่ง ไม้กลงที่ตัวแกนเทอร์รอยด์

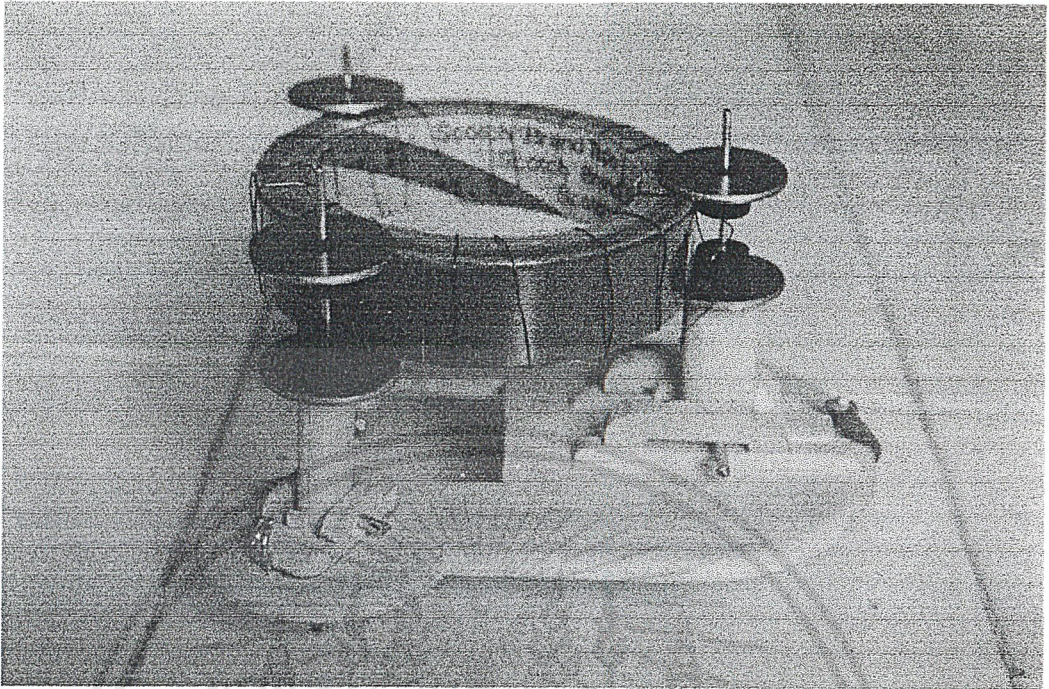

รูปที่ 3.6 ส่วนยึดเทอร์รอยด์

แต่เนื่องจากผลการทดลองที่ออกมา สรุปได้ว่าส่วนยึดจับเทอร์รอยด์นั้น ยังมีประสิทธิภาพในการยึดจับเทอร์รอยด์ไม่ดีเท่าที่ควร ไม่สามารถทำการปรับเปลี่ยนขนาดของแกนเทอร์รอยด์ได้ และไม่สามารถ ยึดจับแกนเทอร์รอยด์ได้จริง เพราะแรงดึงของขดลวดในขณะที่ทำการพัน เราจึงได้ทำการออกแบบส่วนยึดจับเทอร์รอยด์แก้ไขขึ้นมา เพื่อแก้ปัญหาเหล่านั้น

### 3.4 ส่วนยึดจับเทอร์รอยด์แก้ไข


#### 3.4.1 การออกแบบส่วนยึดจับเทอร์รอยด์แก้ไข

เราได้ปรับเปลี่ยนส่วนแขนจับเทอร์รอยด์ จากเดิมที่ทำด้วยแท่งไม้มาเป็นทำด้วยโลหะยาวที่สามารถเลื่อนเข้าออกได้เพื่อสำหรับการปรับเปลี่ยนขนาดแกนเทอร์รอยด์ และเปลี่ยนส่วนฐานที่ปรับขนาด โดยการเลื่อนจุดหมุน มาเป็นการเลื่อนเข้าออกตามแนวแกนระนาบแทน

#### 3.4.2 อุปกรณ์ที่ใช้ในการสร้างส่วนยึดจับเทอร์รอยด์แก้ไข

1. แผ่นพลาสติกใส หน้า 2 mm. จำนวน 1 แผ่น
2. นี้อดตัวผู้ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 5 mm. ยาว 15 cm. 3 ตัว
3. นี้อดตัวเมีย จำนวน 3 ตัว
4. แหวนรองนี้อด จำนวน 6 ตัว
5. ลูกป็นขับเคลื่อนและล้อยาง จำนวนอย่างละ 3 ตัว


เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

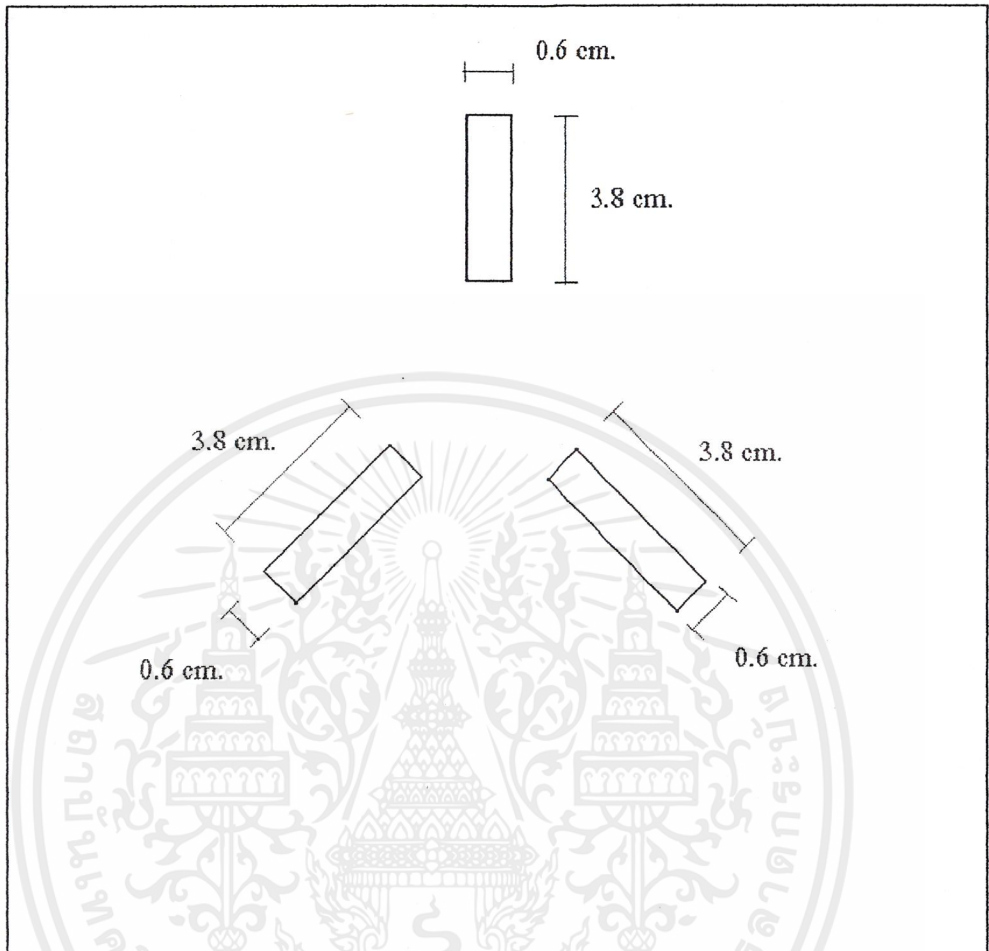

รูปที่ 3.7 แบบฐานส่วนยึดจับเทอร์รอยด์แก้ไข

### 3.4.3 การประกอบส่วนยึดจับเทอร์รอยด์แก้ไข

1. นำแผ่นพลาสติกมาเจาะรูดังรูปที่ 3.6
2. นำน็อตตัวผู้เข้าสวมที่รูของแผ่นพลาสติกที่เจาะไว้ แล้วยึดด้วยน็อตตัวเมีย
3. นำแหวนรองน็อตทากาวติดเข้ากับลูกปืนทั้ง 3 ตัว
4. นำแหวนรองน็อตทางการติดเข้ากับล้ออย่างทั้ง 3 ตัว
5. นำแหวนรองน็อตและลูกปืนที่ได้จากข้อ 3 และข้อ 4 มาสวมเข้าที่น็อตตัวผู้ที่ได้ยึดไว้กับแผ่นพลาสติกแล้ว ก็จะได้ส่วนยึดจับแกนเทอร์รอยด์ ที่จะใช้เป็นฐานของชิ้นงานอีกด้วย

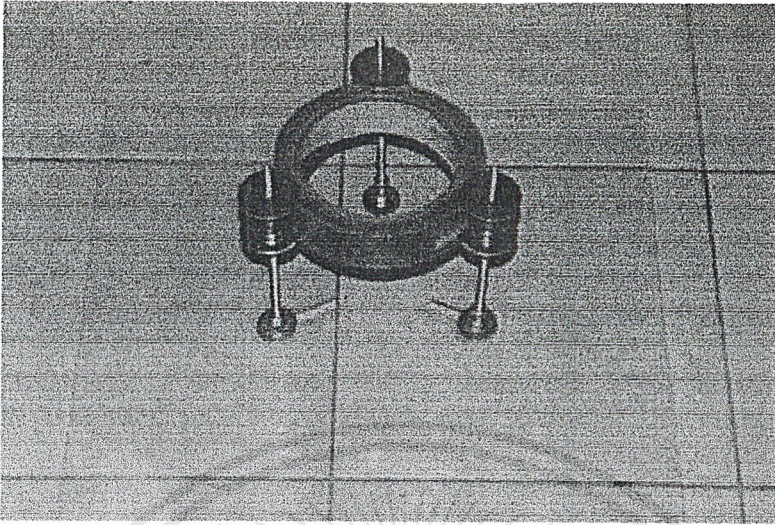


รูปที่ 3.8 ส่วยยึดจับแกนเทอร์รอยด์แก้ไข

### 3.5 วงจรที่ใช้ขับเคลื่อนเครื่องพันเทอร์รอย

#### 3.5.1 การออกแบบวงจรจ่ายกำลังไฟฟ้า

จากรูปที่ 3.6 ทางด้านของขดลวดปฐมภูมิของหม้อแปลง(transformer)  $T_1$  คือด้านที่รับไฟบ้าน 220 V ผ่านมายัง สวิตช์(switch)  $S_1$  ซึ่งเป็นสวิตช์เปิด-ปิดการทำงานของ เครื่องพันเทอร์รอยด์ ซึ่งต่ออนุกรมอยู่กับ ฟิวส์(fuse)  $F_1$  ซึ่งทำหน้าที่ตัดวงจรเพื่อป้องกันกระแสไฟที่จะไหลเข้าสู่หม้อแปลง  $T_1$  หากเกิดการลัดวงจรทางด้านปฐมภูมิของหม้อแปลง  $T_1$  และมีหลอดไฟ  $N_1$  แสดงสถานะของการตัดต่อวงจรจากกระแสไฟฟ้า

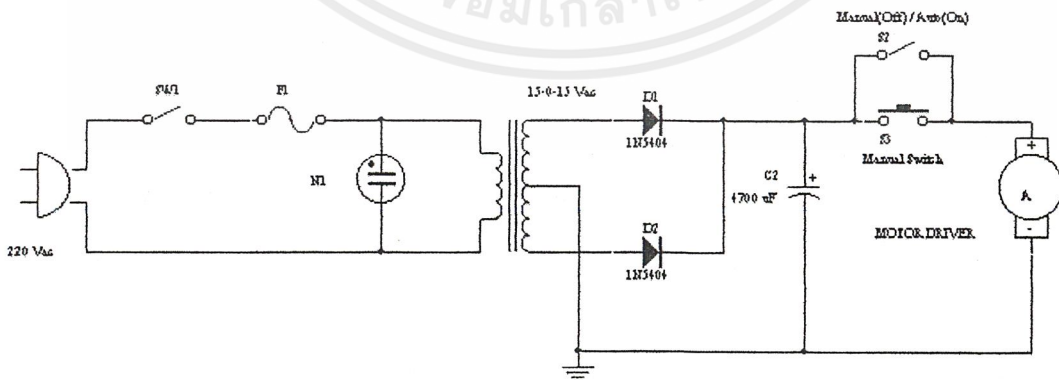

รูปที่ 3.9 วงจรจ่ายกำลังไฟฟ้า

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ขดลวดทางด้านทุติยภูมิของหม้อแปลงซึ่งมีพิกัดศักดาไฟฟ้า 15-0-15 V ที่ 16 VA จะถูกเร็คติไฟลาย(rectify) แบบเต็มลูกคลื่นด้วยไดโอด(diode) ทั้งสองตัว  $D_1, D_2$  ผ่านมายังตัวเก็บประจุ(capacitor)  $C_1$  ซึ่งทำหน้าที่เป็นตัวกรองกระแส(filter) โดยการเก็บและคลายประจุไฟฟ้าช่วยลดกระแสกระเพื่อมที่จะจ่ายไปยังโหลด(load)มอเตอร์(motor) ซึ่งภาคมอเตอร์และส่วนกรองกระแสจะถูกคั่นโดย สวิตช์  $S_2$  ขนานกับ สวิตช์  $S_3$  ที่ไว้สำหรับควบคุมการทำงานของมอเตอร์(ซึ่งทำหน้าที่ส่งแรงไปจับเคลื่อนกลไกของเครื่องพั่นขดลวดแกนเทอร์รอยด์ โดยที่สวิตช์  $S_2$  จะทำหน้าที่ สั่งการพั่นขดลวดและหยุดการพั่นขดลวดแบบธรรมดา ส่วนสวิตช์  $S_3$  จะทำหน้าที่ สั่งการพั่นขดลวดและหยุดทำการพั่นขดลวดในทันทีที่ปล่อยสวิตช์

### 3.5.2 การคำนวณหรือเลือกค่าต่างๆของอุปกรณ์ในวงจร

เมื่อพิจารณาภาคเร็คติไฟลาย อัตรากระแสที่โหลดต้องการคือ 0.8 A  
เพื่อค่าความปลอดภัย 50 %  $I_L = 1.5 (0.8) = 1.2 \text{ A}$

จึงเลือกตระกูล 1N5404 ซึ่งทนกระแส 3 A เพื่อความเหมาะสมของกระแสไฟฟ้า

เมื่อพิจารณา หม้อแปลง จาก  $P = VI$

$$VA = P / \cos \alpha \quad (1) \quad ; \text{เมื่อ } \alpha \text{ คือมุมระหว่าง } V \text{ กับ } I$$

แทนค่าใน (1)

$$P = 15(0.8) = 12 \text{ VA}$$

ทำการเพื่อค่า  $\alpha$  30 องศา

$$VA = 12 / \cos 30 = 13.85 \text{ VA}$$

จึงเลือกหม้อแปลงพิกัด 15-0-15 V ที่ 16 VA ซึ่งมีค่าใกล้เคียงที่สุด

ตั้งอัตราไฟกระเพื่อม เมื่อเทียบกับไฟตรง ไว้ประมาณ 3% ความถี่ 100 Hz อันเกิดจากการเรียงกระแสแบบเต็มลูกคลื่น

$$\text{จาก} \quad \Delta V_{\text{rms}} = \Delta V_{\text{p/p}} / 3.46 \quad (1)$$

$$\Delta V_{\text{rms}} = 0.03 V_o \quad (2)$$

แทนค่า (1) = (2) จะได้

$$\Delta V_{\text{p/p}} = 2.078 \text{ V}$$

จากนั้นจะได้ค่า

$$C = I / f \Delta V_{p/p}$$

$$C = 0.8 / 100 \times 2.078 = 3849.86 \mu\text{F}$$

เลือกค่าที่มีในท้องตลาดคือ 4700  $\mu\text{F}$

เพื่อความปลอดภัยทางแรงดันไฟฟ้า ที่ตกคล่อมตัวก็ปรับ 50% = 30 V



บทที่ 4

การทดลอง และ ผลการทดลอง

4.1 การทดลองโดยการสร้างแบบจำลองการพัน


4.1.1 สร้างแบบจำลองการพันขดลวดเข้ากับแกนเทอร์รอยด์

โดยแบบจำลองนี้ประกอบด้วย

1. ตัวพันขดลวด ซึ่งจะทำจากไม้
2. ตัวจับแกนเทอร์รอยด์
3. แกนเทอร์รอยด์ (ในที่นี้ใช้มีวนกระดาศกาวแทน)
4. ขดลวด (แทนด้วยเชือกขนาดมาตรฐาน)

4.1.2 รายละเอียดของแบบจำลอง

1. ตัวพันขดลวด สำหรับส่วนนี้จะประกอบด้วยวงแหวนขนาดใหญ่ 2 วง โดยจะมีฐานเพื่อรองรับ วงแหวนวงเล็กอีกวงหนึ่งซึ่งจะทำเป็นรางเพื่อรองรับขดลวดที่จะใช้พันมาเก็บไว้ก่อนที่จะนำไปพันเข้ากับแกนเหล็ก ซึ่งวงแหวนทั้ง 2 ชั้นจะต้องเลื่อน ได้อย่างเป็นอิสระต่อกันทั้ง 2 ทิศทางเพื่อที่จะสามารถหมุนเก็บขดลวดและหมุนพันขดลวดได้ และวงแหวนทั้งหมดจะต้องเปิดได้ เพื่อที่จะนำแกนเหล็กเข้าไปติดตั้งเพื่อทำการพัน เพราะตัวแกนเทอร์รอยด์นั้นจะมีลักษณะเป็นแกนปิด
3. ตัวจับแกนเทอร์รอยด์ จะทำเป็นแขน 2 ข้างยื่นขึ้นมาจากฐานเพื่อยึดจับแกนเทอร์รอยด์ เพื่อที่จะลดยอยู่ระหว่างตัวพันขดลวดขณะทำการพัน
4. ตัวเทอร์รอยด์ ในช่วงการทดลองจะใช้อุปกรณ์ที่มีลักษณะคล้ายกับแกนเทอร์รอยด์ก่อน เพื่อความสะดวกและประหยัด ซึ่งก็คือ ขดของกระดาศกาวนั่นเอง
5. ขดลวด เราก็จะใช้อุปกรณ์อื่นที่สามารถแทนขดลวดได้เช่นกัน เพราะแบบจำลองไม่แข็งแรงพอที่จะรับน้ำหนักและแรงดึงของขดลวดได้ ซึ่งในที่นี้ก็คือหลอดเชือกนั่นเอง

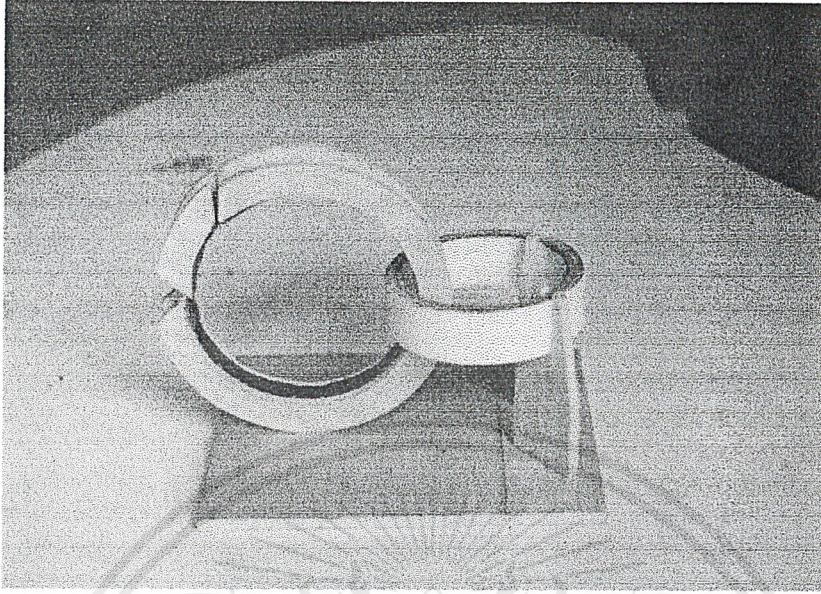

รูปที่ 4.1 แบบจำลองการพัน

#### 4.1.3 ขั้นตอนการทดลอง

1. นำตัวแกนเทอร์รอยด์มาสวมเข้ากับตัวจับเทอร์รอยด์ เพื่อให้แกนเทอร์รอยด์ลอยอยู่กลางอากาศ เพื่อรอที่จะนำลวดมาพันรอบตัวเทอร์รอยด์
2. นำตัวพันขดลวดมาสวมคล้องกับตัวเทอร์รอยด์ โดยการเปิดบานพับของตัวพันเทอร์รอยด์ที่ได้ทำไว้ แล้วก็ปิดบานพับลง
3. นำเส้นเชือก(แทนลวด)มาคล้องยึดเข้ากับตัวพันขดลวด จากนั้นก็หมุนตัวพันขดลวดเพื่อจะเก็บเชือกไว้สำหรับทำการทดลองพัน
4. เริ่มต้นทดลองการพันขดลวดโดยการนำปลายของเชือกอีกด้านหนึ่งมายึดไว้ที่แกนเทอร์รอยด์
5. ทำการหมุนตัวพันขดลวด ในทิศทางตรงกันข้ามกับทิศทางที่หมุนเพื่อเก็บขดลวด โดยหมุนไปเรื่อยๆจนเชือกพันอยู่กับแกนเทอร์รอยด์จนหมด
6. ในขณะที่ทำการหมุนตัวพันขดลวด ให้ทำการหมุนแกนเทอร์รอยด์ไปด้วยอย่างช้าๆ
7. สังเกตผลการทดลอง

#### 4.1.4 ผลการทดลอง

1. เส้นเชือกสามารถพันเข้ากับแกนเทอร์รอยด์ได้จริง
2. มีความฝืด และไม่สม่ำเสมอ ของการพันเกิดขึ้น

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

3. รางที่เก็บขดลวด สามารถทำการปล่อยเส้นลวดได้ดีในระดับหนึ่ง แต่ยังไม่ค่อยดีนัก เนื่องจาก แรงดึง และ แรงเสียดทานของเส้นเชือก
4. จะเกิดการสะดุดในทุกๆรอบการพัน เมื่อวงแหวนทั้งสองวงมาพบกันที่รอยต่อของบานพับของวงแหวน เนื่องจากใช้กระดาษกาวในการเชื่อมรอยต่อ ทำให้รอยต่อแน่นไม่เรียบ
5. มีความคลาดเคลื่อนของกลไก เนื่องจากวัสดุที่ใช้ทำ ขาดความละเอียดและแข็งแรง


#### 4.1.5 แนวทางแก้ไข

1. เราจะต้องใส่ลูกปืนหรือวงล้อเข้าไประหว่างวงแหวนทั้งสองวง เพื่อลดความฝืดในการหมุนอันเนื่องมาจากแรงดึงของเส้นลวดขณะพัน
2. ตัวจับเทอร์รอยด์นั้นจะต้องทำให้สามารถขับเคลื่อนแกนเทอร์รอยด์ได้ เพราะถ้าหากไม่สามารถขับเคลื่อนไม่ได้นั้น เมื่อพันขดลวดจะทำให้ขดลวดพันซ้อนกัน ณ จุดเดิม
3. ในการทดลองจะใช้เส้นเชือกที่มีขนาดใกล้เคียงกับขดลวดแทน ซึ่งจะทำให้เกิดข้อแตกต่าง คือความแข็งแรง แรงดึง และ แรงเสียดทานที่ต่างกัน ซึ่งของขดลวดจะมากกว่าอย่างมาก จึงต้องใช้แรงขับที่สูงขึ้น
4. รอยต่อส่วนบานพับของวงแหวน จะต้องปรับปรุงโดยการใช้ บานพับเข้ามาแทนกระดาษกาว เพื่อให้เกิดความแตกต่างของของขดลวดน้อยที่สุด
5. ชิ้นส่วนของอุปกรณ์โดยรวม จะต้องเปลี่ยนจากที่ใช้ไม้มาใช้อุปกรณ์ชนิดอื่นเพื่อเพิ่มความแข็งแรงของชิ้นงานจริง


## 4.2 การทดลองเปรียบเทียบระหว่างการพันด้วยมือและเครื่องพันที่ขับเคลื่อนด้วยมือ

### 4.2.1 ขั้นตอนและเงื่อนไขการทดลอง

1. นำแกนเทอร์รอยด์สมมติเข้าไปสวมไว้ในกลไกการพัน
2. ทำการหมุนกลไก เพื่อนำลวดมาเก็บไว้ในกลไก
3. ทำการพันโดยใช้มือในการขับเคลื่อนกลไกจำนวน 20 รอบ
4. สังเกตการพันและผลที่ได้จากการพัน
5. นำแกนเทอร์รอยด์สมมติมาทำการพันโดยใช้มือ จำนวน 20 รอบ
6. สังเกตผลการทดลอง
7. ทำตามขั้นตอน 1-7 อีกครั้ง โดยเปลี่ยนจำนวนรอบในการพันเป็น 40,60 รอบ

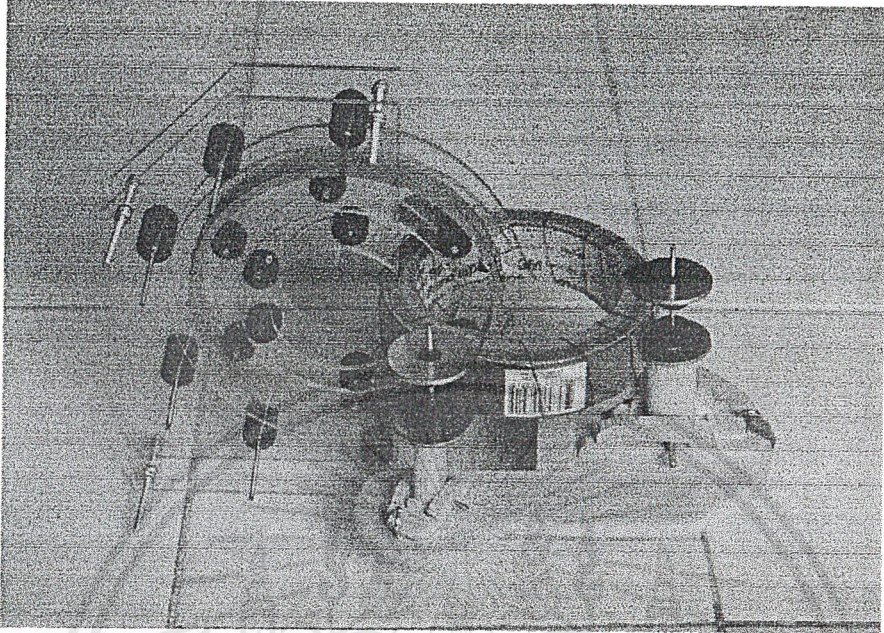

รูปที่ 4.2 การทดลองพัดด้วยเครื่องพัดที่ขับเคลื่อนด้วยมือ

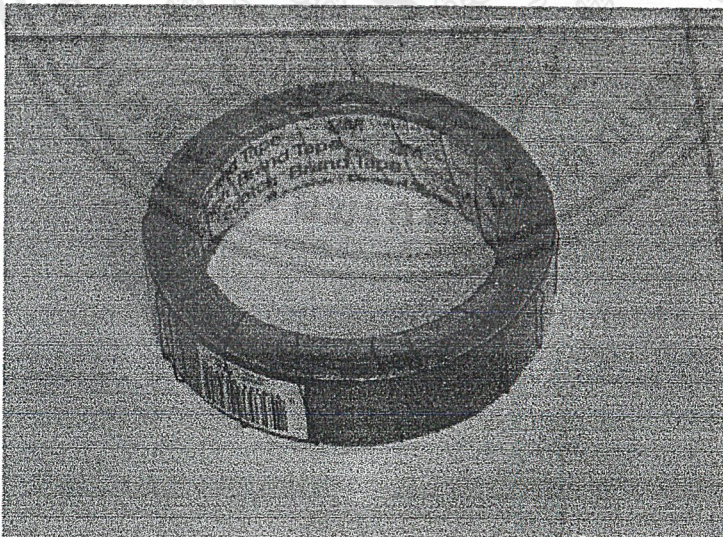

รูปที่ 4.3 แกนเทอร์รอยด์จากการทดลองพัดด้วยมือ

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

## 4.2.2 ผลการทดลอง

การพัน 20 รอบ	ครั้งที่ 1/เวลาที่ใช้	ครั้งที่ 2/เวลาที่ใช้	ครั้งที่ 3/เวลาที่ใช้	เฉลี่ย/เวลาที่ใช้
พันด้วยมือ	1 นาที 28 วินาที	1 นาที 40 วินาที	1 นาที 26 วินาที	1 นาที 31 วินาที
พันด้วยเครื่องที่ ขับเคลื่อนด้วยมือ	1 นาที 15 วินาที	1 นาที 9 วินาที	1 นาที 20 วินาที	1 นาที 15 วินาที

ตารางที่ 4.1 ผลการทดลองเปรียบเทียบการพันด้วยมือและการพันด้วยเครื่องพันที่ขับเคลื่อนด้วยมือ  
จำนวน 20 รอบ

การพัน 40 รอบ	ครั้งที่ 1/เวลาที่ใช้	ครั้งที่ 2/เวลาที่ใช้	ครั้งที่ 3/เวลาที่ใช้	เฉลี่ย/เวลาที่ใช้
พันด้วยมือ	3 นาที 12 วินาที	3 นาที 5 วินาที	3 นาที 24 วินาที	3 นาที 14 วินาที
พันด้วยเครื่องที่ ขับเคลื่อนด้วยมือ	2 นาที 56 วินาที	3 นาที 8 วินาที	2 นาที 58 วินาที	3 นาที 1 วินาที

ตารางที่ 4.2 ผลการทดลองเปรียบเทียบการพันด้วยมือและการพันด้วยเครื่องพันที่ขับเคลื่อนด้วยมือ  
จำนวน 40 รอบ

การพัน 60 รอบ	ครั้งที่ 1/เวลาที่ใช้	ครั้งที่ 2/เวลาที่ใช้	ครั้งที่ 3/เวลาที่ใช้	เฉลี่ย/เวลาที่ใช้
พันด้วยมือ	4 นาที 50 วินาที	5 นาที 3 วินาที	5 นาที 10 วินาที	5 นาที 1 วินาที
พันด้วยเครื่องที่ ขับเคลื่อนด้วยมือ	4 นาที 12 วินาที	4 นาที 10 วินาที	4 นาที 21 วินาที	4 นาที 14 วินาที

ตารางที่ 4.3 ผลการทดลองเปรียบเทียบการพันด้วยมือและการพันด้วยเครื่องพันที่ขับเคลื่อนด้วยมือ  
จำนวน 60 รอบ

### 4.2.3 สรุปผลการทดลอง

จากผลการทดลอง จะพบว่า ในการพันขดลวด ที่จำนวนรอบน้อยๆนั้นการพันด้วยมือจะใช้เวลามากกว่าเพียงเล็กน้อย แต่ถ้าพันที่จำนวนรอบมากขึ้น จะเริ่มเห็นความแตกต่างของเวลาที่ใช้มากขึ้น ซึ่งนั่นคือข้อได้เปรียบของการพันด้วยมือ

เพราะฉะนั้น ถ้าต้องการพันขดลวดจำนวนรอบมากๆ การพันด้วยเครื่องพันจะใช้เวลาน้อยกว่า แต่ถ้าต้องการพันด้วยจำนวนรอบน้อยๆ การพันด้วยเครื่องจะใช้เวลาไม่ต่างจากการพันด้วยมือเลย ถ้าในหนึ่งวัน คนทำการพันขดลวดเป็นเวลา 6 ชั่วโมง(21,600 วินาที) และต้องการพันเทอร์รอยด์ด้วยขดลวดจำนวน 60 รอบ จะพบว่า

- การพันด้วยมือ จะใช้เวลาในการพัน 301 วินาที ต่อชั้น

เพราะฉะนั้นเวลา 21,600 วินาที จะพันได้  $21600/301 = 71.76$  ชั้น หรือประมาณ 71 ชั้น

- การพันด้วยเครื่องพันที่ใช้มือขับเคลื่อน จะใช้เวลา 254 วินาที ต่อชั้น


เพราะฉะนั้นเวลา 21,600 วินาที จะพันได้  $21600/254 = 85.04$  ชั้น หรือประมาณ 85 ชั้น

ดังนั้นการพันเทอร์รอยด์ด้วยเครื่องพันนั้น สามารถพันได้จำนวนชั้นที่มากกว่าการพันเทอร์รอยด์ด้วยมือ


## 4.3 การทดลองพันด้วยเครื่องพันที่ขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า

### 4.3.1 ขั้นตอนและเงื่อนไขการทดลอง

1. นำแกนเทอร์รอยด์สวมเข้ากับกลไกที่จะใช้พัน
2. นำลวดมายึดเข้ากับกลไกการพัน และเปิดเครื่องเพื่อนำลวดเข้าไปพักไว้
3. เมื่อนำลวดเข้าไปพักเสร็จแล้ว ให้ทำการหยุด และตัดที่ปลายลวด
4. นำปลายลวดที่จะใช้พัน สอดเข้าที่รูจ่ายลวดแล้วยึดติดกับแกนเทอร์รอยด์
5. ทำการเปิดเครื่องเพื่อพันขดลวด
6. จับเวลาและนับจำนวนรอบของการพัน ที่ 1 นาที และ 20 รอบ

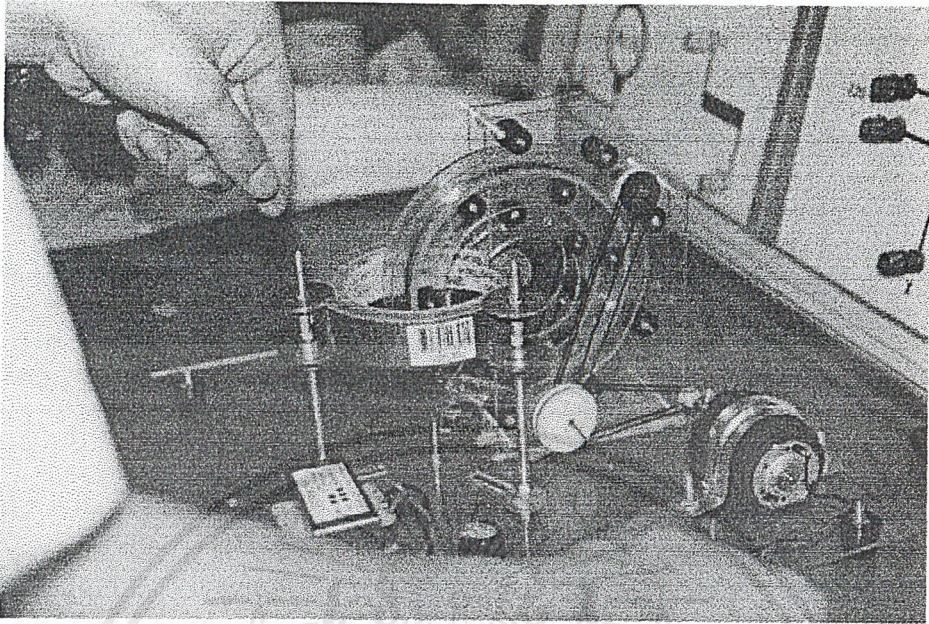

รูปที่ 4.4 การทดลองพันด้วยเครื่องที่ขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า  
ในขณะที่ทำการเก็บลวด

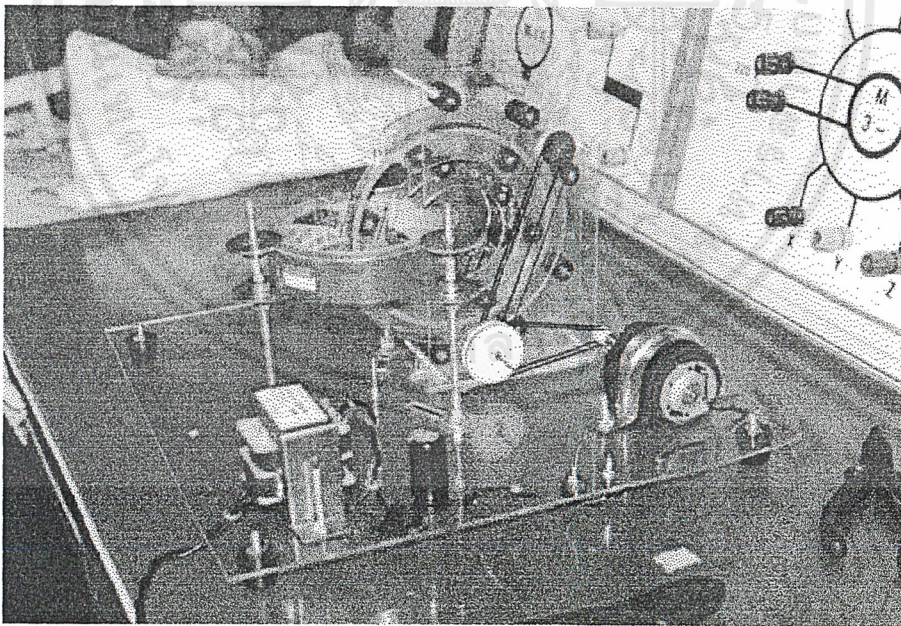

รูปที่ 4.5 การทดลองพันด้วยเครื่องที่ขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า  
ในขณะที่ทำการพัน

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

### 4.3.2 ผลการทดลอง

ลักษณะการวัด	ครั้งที่ 1	ครั้งที่ 2	ครั้งที่ 3	เฉลี่ย
จับเวลาเมื่อพัน ได้ 20 รอบ	34 วินาที	35 วินาที	33 วินาที	34 วินาที
นับจำนวนรอบ เมื่อพันไป 1 นาที	35 รอบ	37 รอบ	36 รอบ	36 รอบ

ตารางที่ 4.4 ผลการทดลองพันโดยเครื่องที่ขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า

### 4.3.3 สรุปผลการทดลอง

การพันด้วยเครื่องที่ขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้านั้น เร็วกว่าการพันด้วยมือหรือการพันด้วยเครื่องที่ขับเคลื่อนด้วยมือมาก ทั้งนี้ทั้งนั้นจากผลการทดลองที่ได้ว่า การพันขดลวดจำนวน 20 รอบนั้น

การพันด้วยมือ ใช้เวลาเฉลี่ย 1 นาที 31 วินาที

การพันด้วยเครื่องที่ขับเคลื่อนด้วยมือ ใช้เวลาเฉลี่ย 1 นาที 15 วินาที

การพันด้วยเครื่องที่ขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้าใช้เวลาเฉลี่ย 34 วินาที


ซึ่งพิสูจน์ได้ว่าการพันด้วยเครื่องที่ขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า เร็วการการพันโดยใช้มือ มากกว่าสองเท่าเลยทีเดียว และจากการทดลองเดียวกันนี้ จึงให้เห็นว่า การพันขดลวดด้วยเครื่องพันที่ขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า สามารถทำการพันได้ถึง 36 รอบ/นาที เลยทีเดียว

## บทที่ 5

### บทวิจารณ์ และ สรุปโครงการ

#### 5.1 สรุปโครงการ

ชิ้นงานที่ได้จากโครงการนี้ ก็คือเครื่องพันขดลวดแกนเทอร์รอยด์ต้นแบบ ซึ่งได้ทำการออกแบบที่ใช้และเกี่ยวข้องกับการพันขดลวดแกนเทอร์รอยด์ โดยการแยกประดิษฐ์เป็นส่วนๆ ไปซึ่งในการประดิษฐ์นั้นก็พบปัญหาเกิดขึ้นในจุดย่อยๆ และได้ตัดแปลงแก้ไขเฉพาะหน้าเป็นจุดๆ ไป จนกระทั่งแก้ปัญหาได้ และได้ทำการประกอบ เพื่อทดลองประสิทธิภาพของเครื่องพันขดลวดแกนเทอร์รอยด์ โดยการเปรียบเทียบกับเครื่องพันขดลวดแกนเทอร์รอยด์ด้วยมือ ซึ่งเครื่องพันขดลวดแกนเทอร์รอยด์ที่ได้สร้างขึ้นนั้นสามารถพันได้เร็วกว่าการพันด้วยมือ ซึ่งก็เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ แต่จากการวิเคราะห์นั้นพบว่าเรายังสามารถพัฒนาเครื่องพันขดลวดแกนเทอร์รอยด์ให้มีประสิทธิภาพที่ดีขึ้นได้อีก โดยการแก้ไขจุดบกพร่องหลายๆจุดที่ปรากฏอยู่ในชิ้นงาน

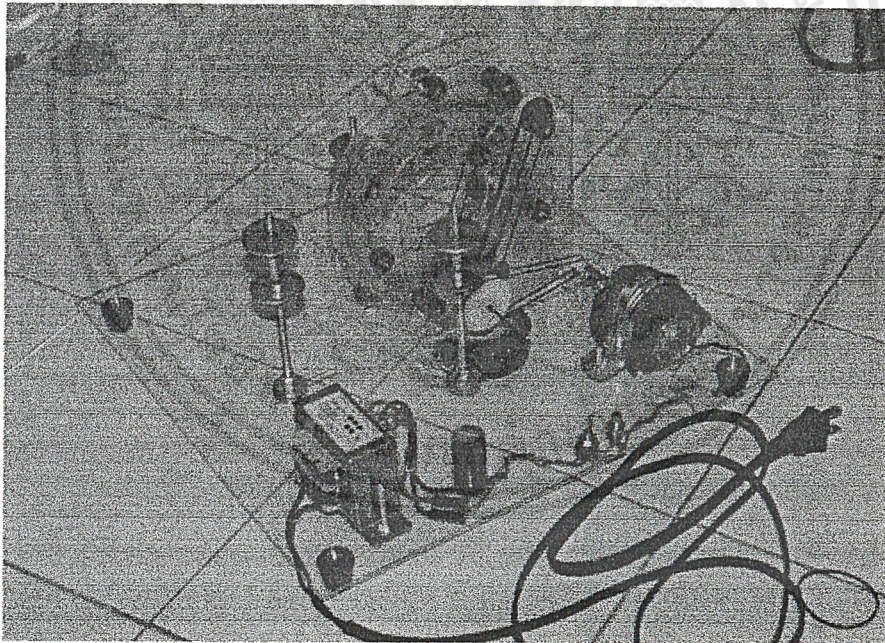

รูปที่ 5.1 เครื่องพันขดลวดแกนเทอร์รอยด์เมื่อเสร็จ

#### 5.2 บทวิจารณ์

เนื่องจากแกนเทอร์รอยด์มีรูปทรงเป็นวงแหวนวงปิด เพราะฉะนั้นการพันขดลวดไปรอบๆ แกนวงแหวนปิด จะต้องนำลวดมาพันไว้ที่กลไกให้พอที่จะใช้พันได้ ซึ่งการออกแบบได้เดินมาถูก เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ทางแล้ว เป็นเครื่องที่สามารถพันได้จริง แต่ยังมีข้อบกพร่องอยู่หลายประการที่จะต้องแก้ไข เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพเครื่องพันขดลวดแกนเทอร์รอยด์ให้ดียิ่งขึ้น ซึ่งข้อบกพร่องต่างๆมีดังนี้

1. ช่องว่างระหว่างส่วนเก็บลวดและส่วนการพัน มีขนาดใหญ่มากเกินไป ทำให้ไม่สามารถเก็บลวดที่มีขนาดเล็กมากๆ ได้ เพราะจะทำให้ลวดที่เก็บนั้นถูกแรงดึงให้ลวดนั้นตกลงไปที่ช่องว่างระหว่างกลไก
2. ส่วนเก็บลวดและส่วนของการพันนั้นมีขนาดใหญ่เกินไป ทำให้เครื่องพันขดลวดแกนเทอร์รอยด์นี้ไม่สามารถทำการพันกับแกนเทอร์รอยด์ที่มีขนาดเล็กๆ ได้
3. แรงเสียดทานที่ค่อนข้างมาก อันเนื่องมาจากคุณสมบัติของชิ้นส่วน อันได้แก่ลูกด้อย่างเป็นผลให้ภาคขับเคลื่อน ซึ่งก็คือ มอเตอร์กระแสตรง และภาคจ่ายไฟ ต้องทำงานหนักมากขึ้น
4. ส่วนยึดจับแกนเทอร์รอยด์ ยังไม่เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงขนาดแกนเทอร์รอยด์หลายๆขนาด
5. กลไกนำขดลวดมาเก็บเพื่อพักไว้สำหรับการพันนั้น สามารถเก็บลวดได้ไม่มาก จึงไม่สามารถพันหม้อแปลงที่ต้องใช้ลวดพันมากๆ ได้ เช่น หม้อแปลงกระแส

### 5.3 แนวทางพัฒนา

อย่างที่ได้อธิบายไว้แล้วในข้างต้นว่า โครงการนี้เป็นเพียงเครื่องพันขดลวดแกนเทอร์รอยด์ต้นแบบเท่านั้น ยังมีข้อบกพร่องซึ่งต้องปรับปรุงแก้ไขอยู่หลายอย่าง ซึ่งสามารถทำได้โดยไม่ยากนัก หากเพียงต้องการความรู้และความสามารถในบางอย่าง อาทิ เช่น ความรู้ทางด้านกลไก และความรู้ทางด้านไมโครคอนโทรลเลอร์(Microcontroller) เพื่อนำมาใช้ในการพัฒนาเครื่องพันขดลวดแกนเทอร์รอยด์ ให้มีประสิทธิภาพให้สูงและดีขึ้น โดยสิ่งที่ยังต้องพัฒนามีดังนี้

#### 5.3.1 การพัฒนาเพื่อรับกับการพันแกนเทอร์รอยด์หลายขนาด

เครื่องพันขดลวดแกนเทอร์รอยด์ที่ได้สร้างขึ้นมานั้น สามารถพันขดลวดลงแกนเทอร์รอยด์ขนาดใหญ่เพียงไม่กี่ขนาดเท่านั้น ซึ่งอันที่จริงแกนเทอร์รอยด์มีหลากหลายขนาดมาก และเทอร์รอยด์ที่ใช้ทั่วไป มักจะมีขนาดเล็ก ซึ่งเครื่องพันขดลวดแกนเทอร์รอยด์ที่ได้สร้างขึ้นมานี้ไม่สามารถพันได้ เพราะมีขนาดกลไกที่ค่อนข้างหนา และมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางที่เล็ก ซึ่งสามารถทำการพัฒนาโดยออกแบบกลไกให้มีเส้นรอบวงที่ใหญ่ขึ้นเพื่อลดความหนาของกลไก ให้เล็กพอที่จะสามารถสวมลงในแกนเทอร์รอยด์ขนาดเล็กๆได้

### 5.3.2 การพัฒนาเพื่อให้สามารถพันขดลวดได้หลายๆขนาด

เนื่องจากเครื่องพันขดลวดที่ได้สร้างขึ้นมานั้น ไม่สามารถใช้กับเส้นลวดขนาดเล็กมากๆ หรือใหญ่มากๆ ได้ เพราะ ลวดเส้นเล็กๆนั้นเวลาพันจะมีแรงดึงของเส้นลวด ทำให้ลวดที่ใช้พันนั้น ตกร่อง เพราะมีช่องว่างระหว่างกลไก ส่วนลวดเส้นใหญ่ๆจะมีความแข็งในตัว ทำให้ต้องอาศัยแรงมากในการพัน เครื่องพันจึงไม่สามารถทำการพันได้ เพราะฉะนั้นจึงยังต้องพัฒนากลไกการพันขึ้นอีก โดยการสร้างกลไกให้มีความแข็งแรงและมีความละเอียดแม่นยำให้มากที่สุด รวมทั้งควรจะทำให้วงแหวนวงใน มีการยกขอบขึ้นเพื่อป้องกันการตกร่องของเส้นลวดด้วย

### 5.3.3 การพัฒนาระบบควบคุมเพื่อความง่ายของการพัน

ในการพันขดลวดแกนเทอร์รอยด์นั้นจะต้องใช้ปัจจัยหลายๆอย่างเพื่อนำมาควบคุมการพันให้ได้ค่าที่แน่นอน เช่น ชนิดของแกนเหล็ก ขนาดของขดลวด พิกัดที่ต้องการ ฯลฯ การที่จะสร้างเครื่องพันขดลวดที่จะใช้อำนวยความสะดวกอย่างที่สุดนั้น จึงจำเป็นที่จะต้องคำนึงถึงปัจจัยเหล่านี้ด้วย โดยที่เราสามารถพัฒนาเครื่องพันขดลวดแกนเทอร์รอยด์ด้วยการเพิ่มส่วนของวงจรควบคุมเข้าไป เพื่อป้อนค่าและคำนวณค่าต่างๆให้ออกมาเป็นผลลัพธ์ที่จะนำไปใช้ในการพัน เช่น การคำนวณจำนวนรอบหรือความยาว ของขดลวดที่จะต้องพัน แล้วทำการพันโดยที่ผู้ใช้งานไม่จำเป็นต้องจะตั้งคำนวณเอง ซึ่งอาจจะทำให้เกิดความผิดพลาดได้ หรือการพัฒนาให้สามารถพันได้หลายรูปแบบมากขึ้น เพราะการพันเทอร์รอยด์นั้นก็ยังมีหลายรูปแบบ เช่นการพัน 2 ชั้น หรือหลายๆชั้น

### 5.3.4 การพัฒนาระบบแขนเทอร์รอยด์

ระบบแขนเทอร์รอยด์นั้นควรที่จะสามารถควบคุมให้หมุนได้ เพื่อการจัดขดลวดที่ใช้พันไม่ให้เกิดการซ้อนทับกันของขดลวดอย่างไม่เป็นระเบียบ เพราะกลไกการพันนั้นไม่สามารถเคลื่อนที่เองได้ ถ้าหากแกนเทอร์รอยด์ไม่เคลื่อนที่จะทำให้กลไกการพันนั้นทำการพัน ณ จุดเดิมตลอด

### 5.3.5 การพัฒนาระบบการหมุนของเทอร์รอยด์ให้สัมพันธ์กับการพัน

เทอร์รอยด์ที่พันสำเร็จแล้วนั้น จะต้องให้ค่าพิกัดตามที่ต้องการ นำไปใช้งานได้จริง ทั้งนี้ค่าพิกัดที่ต้องการนั้นก็ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย เช่น ขนาดของเทอร์รอยด์ ขนาดของขดลวด และจำนวนรอบของขดลวด ซึ่งจำนวนรอบของขดลวดนั้น จะพอดิได้ก็ขึ้นอยู่กับการจัดวางตัวของลวดด้วย เพราะฉะนั้นระบบแขนเทอร์รอยด์จึงจำเป็นที่จะต้องสามารถทำการจัดวางตำแหน่งของขดลวดได้ด้วย เพื่อให้ได้พิกัดที่ต้องการ ดังนั้นจะต้องทำการพัฒนาให้ส่วนยึดจับเทอร์รอยด์สามารถบังคับให้แกนเทอร์รอยด์ขยับหมุนได้อย่างเหมาะสม ตามระยะห่างที่ต้องการต่อการพันนั้นๆ โดยการหมุนแต่ละครั้งของแกนเทอร์รอยด์ต้องสัมพันธ์กับการพันขดลวดแต่ละรอบด้วย


ยกตัวอย่างเช่น ต้องการออกแบบให้ทำการพันขดลวดจำนวน 10 รอบ เราจำเป็นที่จะต้องควบคุมให้แกนเทอร์รอยด์ขยับตัวหมุนในทิศทางใดทิศทางหนึ่งเป็นจำนวน 36 องศา ต่อการพันขด

ลวดหนึ่งรอบ ซึ่งการพัฒนาส่วนนี้จะต้องทำการออกแบบสองส่วนคือ ส่วนกลไกการพัน และส่วนยึดจับเทอร์รอยด์ ให้มีคาบที่สัมพันธ์กัน เช่น ซึ่งทำได้สองวิธีคือ สร้างกลไกหมุนอัตโนมัติอย่างง่าย ๆ เมื่อทำการพันครบหนึ่งรอบ ให้กลไกนั้นถูกกระทบให้ส่วนยึดจับเทอร์รอยด์ทำการหมุนไปตามค่าองศาที่ได้ตั้งไว้ แต่จะไม่สามารถตั้งค่าได้มากนักเพราะกลไกส่วนเครื่องกลนั้นจะใช้ชิ้นส่วนมาก อีกวิธีคือใช้วงจรไฟฟ้าควบคุม โดยการทำการนับรอบของการพัน เมื่อครบหนึ่งรอบก็ทำการตั้งให้ส่วนยึดจับเทอร์รอยด์ขยับไปตามเท่าที่ต้องการ ซึ่งเราจะต้องเพิ่มส่วนควบคุมเข้าไปเพื่อนับจำนวนรอบและสั่งการหมุนของแกนเทอร์รอยด์ และควรเพิ่มส่วนจอมอนิเตอร์เพื่อแสดงค่าสถานะต่างๆ เช่นจำนวนรอบที่ทำการพัน ระยะห่างของขดลวดและควรออกแบบให้สามารถทำการคำนวณจำนวนรอบที่ต้องการได้ กล่าวคือ เราสามารถสั่งการได้ว่าต้องการพันทั้งหมดกี่รอบ เมื่อเครื่องทำงานวงจรจะทำการพันและนับรอบ และแสดงผลผ่านหน้าจอ และทำการหยุดเครื่องเองทันทีเมื่อการพันได้สิ้นสุดลงตามที่ต้องการ



### ภาคผนวก


จากที่ได้กล่าวไปแล้วว่า ต่างประเทศนั้น ได้มีการผลิตเครื่องพันขดลวดแกนเทอร์รอยด์ มา นานแล้วจึงจะขอนำเสนอตัวอย่างเครื่องพันขดลวดแกนเทอร์รอยด์ แกนเทอร์รอยด์ เพื่อให้ผู้ที่สนใจ นำไปศึกษาเพิ่มเติมได้

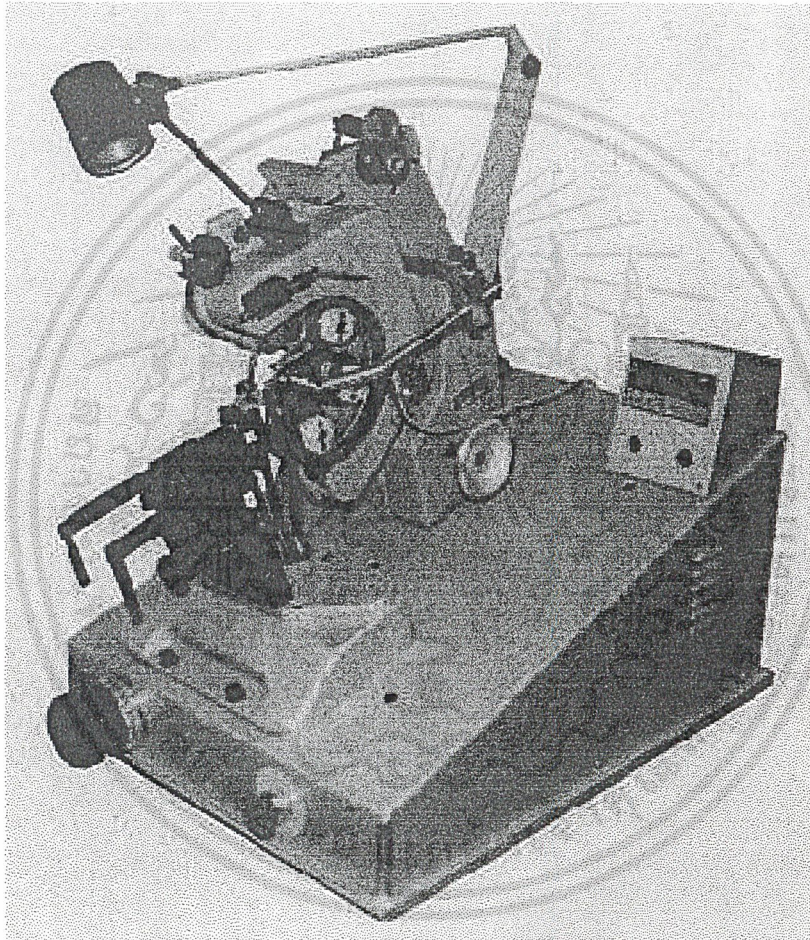

รูปที่ 6.1 เครื่องพันรูน rwy

เครื่องพันขดลวดแกนเทอร์รอยด์ รูน rwy เป็นเครื่องพันเทอร์รอยด์รูนที่เหมาะสมสำหรับพันขดลวด แกนเทอร์รอยด์แบบธรรมดา และไม่ต้องพันมาก ๆ เพราะเครื่องพันรูนนี้ได้ตัดการทำงานที่ไม่จำเป็น สำหรับการพันขดลวดแกนเทอร์รอยด์แบบธรรมดาทิ้งไป เช่น ความสามารถในการเปลี่ยนทิศทางการพัน ความสามารถทางการคำนวณ และแยกแยะชนิดและขนาดของขดลวด เพื่อลดราคาของ เครื่องลงไป


เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

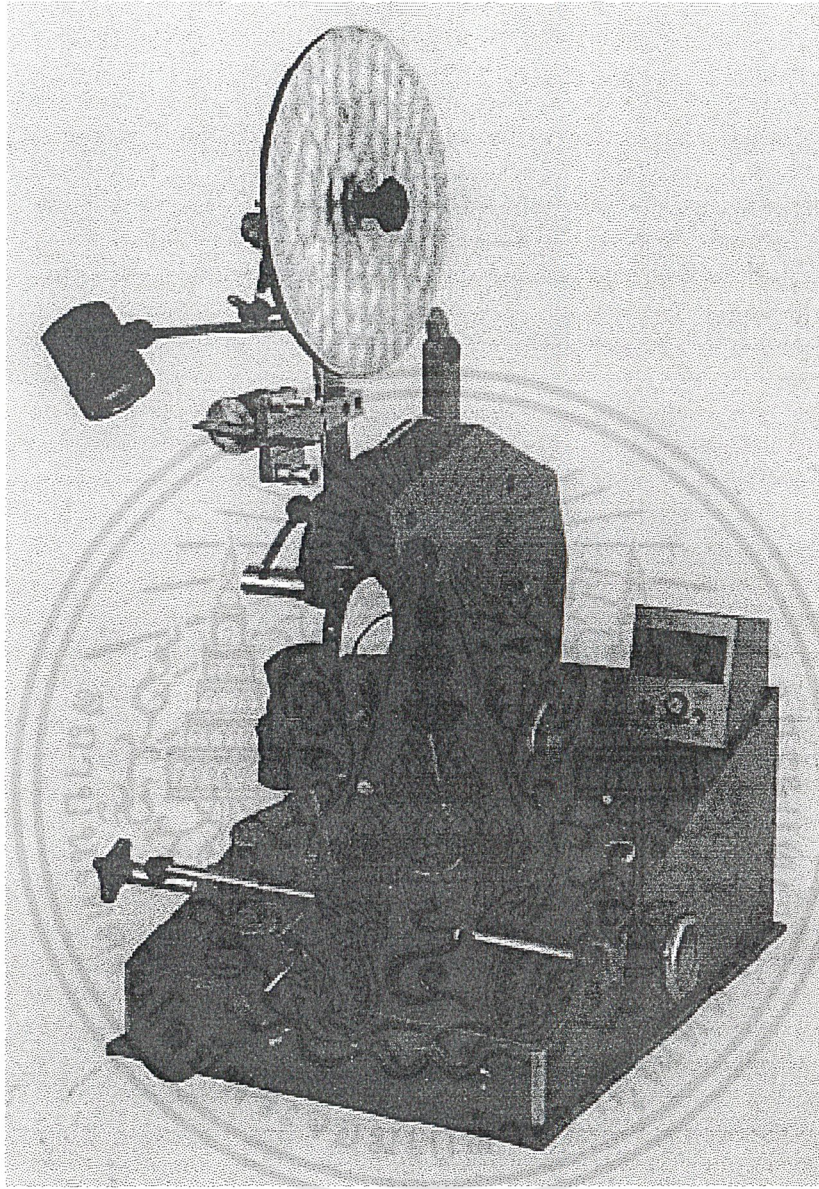

รูปที่ 6.2 เครื่องพั่นรุ่น rwl


เครื่องพั่นชนิดลวดแกนเทอร์รอยด์ รุ่น rwl เป็นเครื่องพั่นเทอร์รอยด์ตั้งโต๊ะที่มีราคาต่ำอีกชนิดหนึ่ง  
 ที่ได้ทำการตัดส่วนการทำงานที่ไม่จำเป็นต่อการพั่นลวดแบบธรรมดาทิ้งไปเช่นกัน แต่ส่วน  
 การควบคุมการติดตั้งและการบำรุงรักษาสามารถทำได้ง่ายทั้งหมดการทำงาน

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
 ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

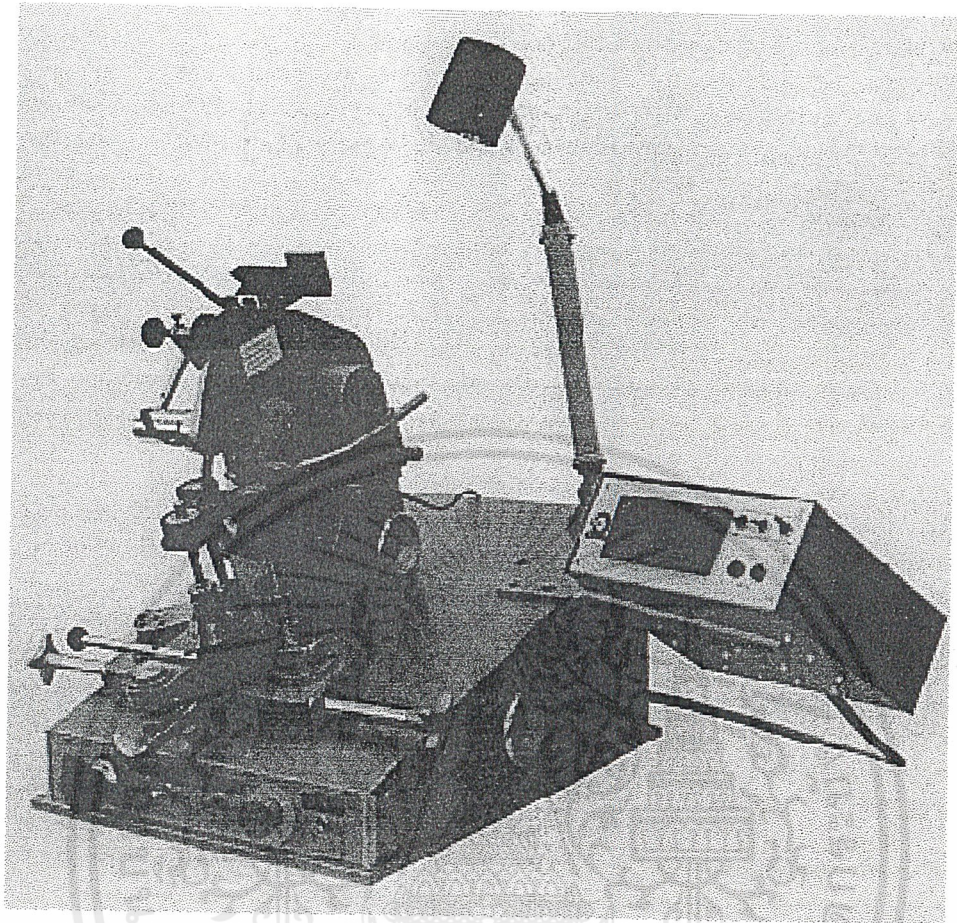


รูปที่ 6.3 เครื่องพั่นรุ่น rwl-e

เครื่องพั่นชนิดลวดแกนเทอร์รอยด์ รุ่น rwl-e เครื่องพั่นเทอร์รอยด์รุ่นนี้จะเป็นแบบตั้งโต๊ะและใช้วงจรอิเล็กทรอนิกส์ในการควบคุม ซึ่งได้ถูกแก้ไขให้สามารถทำการพั่นแบบหลายๆชิ้นที่เหมือนกันได้สำหรับการพั่นแบบต่างๆไป อย่างรวดเร็วโดยการตั้งโปรแกรม และสามารถบันทึกการตั้งโปรแกรมไว้ได้ อีกทั้งยังสามารถพั่นแบบเป็นลำดับ หรือ แบ่งออกเป็นปล้องๆได้ด้วย

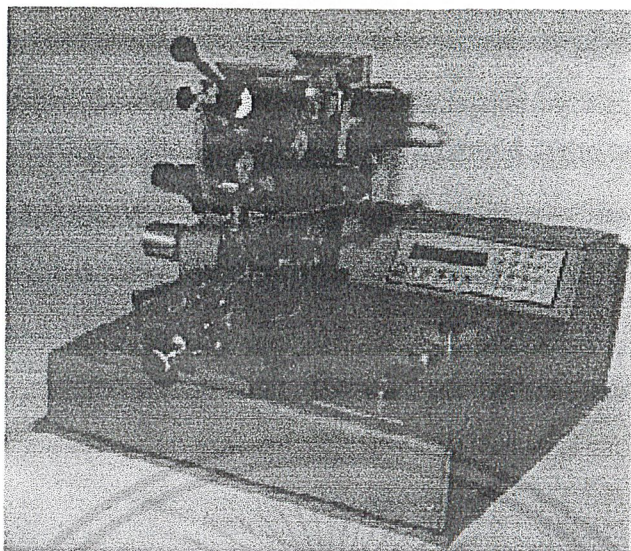

รูปที่ 6.4 เครื่องพันรูน Rwe-mini

เครื่องพันขดลวดแกนเทอร์รอยด์ รุ่น rwe-mini คือเครื่องพันสำหรับการพันขดลวด ในแกนเทอร์รอยด์ขนาดเล็ก ซึ่งการทำงานจะคล้ายๆกับรุ่นที่ผ่านๆมานั่นเอง

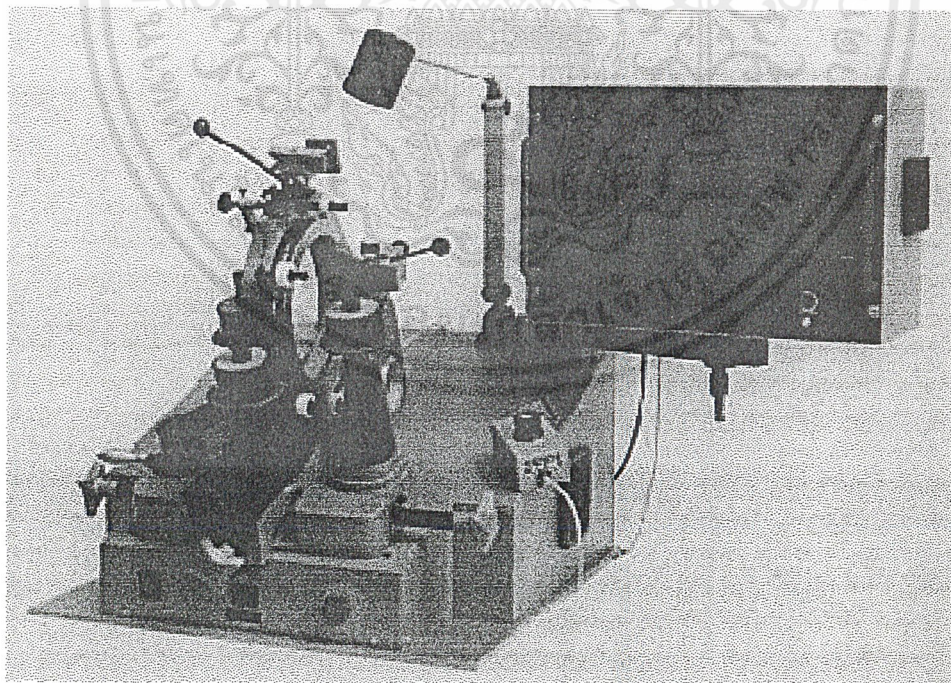

รูปที่ 6.5 เครื่องพันรูน rwe-pc

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

เครื่องพันขดลวดแกนเทอร์รอยด์ รุ่น rwe-pc เป็นเครื่องพันตั้งโต๊ะที่มีความเป็นคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัยและฉลาดมากที่สุดเท่าที่มีในตอนนี้อยู่ โดยระบบคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ 3 เฟส ควบคุม เครื่องยนต์สำหรับการพัน เซอร์โวมอเตอร์ (servo motor) สำหรับการจับแกนเหล็ก การพันอัตโนมัติด้วยโปรแกรมโดยการป้อนข้อมูลการพัน (เช่น พิกัดที่ต้องการ ขนาดของลวด ชนิดของแกนเหล็ก) จะได้จำนวนรอบต่อส่วนพื้นที่ถูกต้องแม่นยำ ตามลักษณะการวางตัวของแกนเหล็ก

การพันขดลวดแกนเทอร์รอยด์จำเป็นที่จะต้องรู้ค่าต่างๆเพื่อใช้คำนวณ ความยาวของขดลวด และจำนวนรอบที่จะต้องพัน เพราะฉะนั้นจึงขอแสดงตัวอย่างวิธีการคำนวณคร่าวๆดังนี้

การออกแบบอินดักเตอร์โดยใช้แอเรียโปรดัก  $A_p$

มีรายละเอียดที่ต้องกำหนดดังนี้

1. Inductance,  $L = ( )$  [H]

2. dc current,  $I_o = ( )$  [A]

3. ac current,  $\Delta I = ( )$  [A]

4. Ripple frequency,  $f = ( )$  [Hz]

5. Flux density,  $B_m = ( )$  [T]

6. Core material: \_\_\_\_\_

7. Core configuration: \_\_\_\_\_

คำนวณค่าพลังงานจาก พลังงาน =  $\frac{LI^2}{2}$  [w-s]

$$I = I_o + \frac{\Delta I}{2} A_{w(B)} \quad [A]$$

คำนวณค่า  $A_p$  
$$A_p = \left( \frac{2(\text{พลังงาน}) \times 10^4}{B_m K_u K_j} \right)^{1/5} \quad [cm^4]$$

บันทึกค่าต่างๆจากชนิดของแกน  $A_p =$  [cm<sup>4</sup>]

MLT = [cm]

$A_c =$  [cm<sup>2</sup>]

$W_a =$  [cm<sup>2</sup>]

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

$$A_l = [\text{cm}^2]$$

$$\text{MPL} = [\text{cm}]$$

$$W_{\text{rd}} = [\text{g}]$$

คำนวณค่า  $J$   $J = K_j A_p^{-0.13} [\text{A/cm}^2]$

คำนวณค่า bare wire size  $A_{\text{w(B)}} = (I_o + \frac{\Delta I}{2})/J [\text{cm}^2]$

คำนวณค่า  $W_{\text{a(cm)}} = W_s S_3 [\text{cm}^2]$

แกนเทอรอยด์ ค่า  $S_3 = 0.75$

คำนวณจำนวนรอบ  $N = \frac{W_{\text{a(ef)}} S_2}{A_w} [\text{turns}]$

คำนวณค่า  $\mu_r$   $\mu_r = \frac{L \times \text{MPL} \times 10^8}{0.4 \pi N^2 A_c}$

เลือกแกนจากกลุ่มที่มีค่า  $\mu$  ใกล้เคียงกับ  $\mu_r$  จะได้ค่า  $\mu$

คำนวณค่า  $N$  ตามจำนวนขดลวดที่ต้องการ

$$N = 1000 \frac{L}{\sqrt{L_{1000}}}$$

คำนวณความต้านทานของขดลวด

$$R = (\text{MLT})(N) \left( \frac{\mu \Omega}{\text{cm}} \right) \times 10^{-6} [\Omega]$$

คำนวณค่า copper loss  $P_{\text{cu}}$

$$P_{\text{cu}} = I^2 R [\text{W}]$$

คำนวณค่า ac flux density

$$B_{\text{ac}} = \frac{0.4 \pi N (\Delta I / 2) \mu \times 10^{-4}}{\text{MPL}} [\text{T}]$$

คำนวณค่าวัตต์ต่อกิโลกรัม และ ค่า core loss

$$W/\text{kg} = K_f^{(m)} B_m^{(n)}$$

$$P_{\text{fe}} = (m \text{ W/g})(W_{\text{rfe}}) * 10^{-3} [\text{W}]$$

คำนวณค่า total losses  $P_{\Sigma}$

$$P_{\Sigma} = P_{\text{cu}} + P_{\text{fe}} [\text{W}]$$

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

คำนวณค่า วัตต์ต่อพื้นที่หนึ่งหน่วย

$$\Psi = \frac{P_{cu}}{A_t} \text{ [W/cm}^2\text{]}$$

คำนวณค่าแรงแม่เหล็กกระแสดตรง

$$H = \frac{0.47\pi NI}{MPL} \text{ [Oe]}$$

$$NI = (H)(0.8) \text{ [amp-turns]}$$

การออกแบบอินดักเตอร์ โดยใช้ค่า  $K_g$

-มีรายละเอียดที่ต้องกำหนด ดังนี้

1. Inductance,  $L=( )$  [H]
2. dc current,  $I_o=( )$  [A]
3. ac current,  $\Delta I=( )$  [A]
4. Output power,  $P_o=( )$  [W]
5. Regulation,  $\alpha=( )$  [%]
6. Ripple frequency,  $f=( )$  [Hz]
7. Flux density,  $B_m=( )$  [T]
8. Core material: \_\_\_\_\_
9. Core configuration: \_\_\_\_\_

คำนวณค่าพลังงานจาก  $\text{พลังงาน} = \frac{LI^2}{2} \text{ [w-s]}$

$$I = I_o + \frac{\Delta I}{2} A_{w(B)} \text{ [A]}$$

คำนวณค่า  $K_c$  พารามิเตอร์  $K_c = 0.145P_o B_m^2 \times 10^{-4}$

คำนวณค่า  $K_g$   $K_g = \frac{(\text{พลังงาน})^2}{K_c \alpha} \text{ [cm}^5\text{]}$

บันทึกค่าต่างๆจากชนิดของแกน  $K_g = \text{[cm}^5\text{]}$

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

$$A_p = [\text{cm}^4]$$

$$\text{MLT} = [\text{cm}]$$

$$A_c = [\text{cm}^2]$$

$$W_a = [\text{cm}^2]$$

$$A_t = [\text{cm}^2]$$

$$\text{MPL} = [\text{cm}]$$

$$W_{\text{rd}} = [\text{g}]$$

คำนวณค่าความเข้มกระแส  $J = \frac{2(\text{พลังงาน}) \times 10^4}{B_m A_p K_u} [\text{A/cm}^2]$

คำนวณค่า bare wire size  $A_{w(B)} = \frac{I_o + \Delta I/2}{J} [\text{cm}^2]$

เลือกขนาดขดลวดจากตารางจะได้ค่าต่างๆ

$$\text{Bare } A_{w(B)} = [\text{cm}^2]$$

$$\text{Insulated } A_w = [\text{cm}^2]$$

$$\mu\Omega/\text{cm} =$$

คำนวณค่า

$$W_{a(\text{cm})} = W_a S_3 [\text{cm}^2]$$

$$\text{แกนเทอร์รอยด์ ค่า } S_3 = 0.75$$

คำนวณจำนวนรอบ

$$N = \frac{W_{a(\text{eff})} S_2}{A_w} [\text{turns}]$$

คำนวณค่า  $\mu_r$

$$\mu_r = \frac{L \times \text{MPL} \times 10^8}{0.4\pi N^2 A_c}$$

เลือกแกนจากกลุ่มที่มีค่า  $\mu$  ใกล้เคียงกับ  $\mu_r$  จะได้ค่า  $\mu$

คำนวณค่า  $N$  ตามจำนวนขดลวดที่ต้องการ

$$N = 1000 \frac{L}{\sqrt{L_{1000}}}$$

คำนวณความต้านทานของขดลวด

$$R = (\text{MLT})(N) \left( \frac{\mu\Omega}{\text{cm}} \right) \times 10^{-6} [\Omega]$$

คำนวณค่า copper loss  $P_{cu}$

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

$$P_{cu} = I^2 R \text{ [W]}$$

คำนวณค่า  $\alpha$

$$\alpha = \frac{P_{cu}}{P_o} \times 100 \text{ [%]}$$

คำนวณค่า ac flux density

$$B_{ac} = \frac{0.4\pi N(\Delta l/2)\mu \times 10^{-4}}{MPL} \text{ [T]}$$

คำนวณค่าวัตต์ต่อกิโลกรัม และ ค่าcore loss

$$W/kg = Kf^{(m)} B_m^{(n)}$$

$$P_{fe} = (m \text{ W/g})(W_{fe}) * 10^{-3} \text{ [W]}$$

คำนวณค่า total losses  $P_\Sigma$

$$P_\Sigma = P_{cu} + P_{fe} \text{ [W]}$$

คำนวณค่า วัตต์ต่อพื้นที่หนึ่งหน่วย

$$\Psi = \frac{P_{cu}}{A_t} \text{ [W/cm}^2\text{]}$$

คำนวณค่าแรงแม่เหล็กกระแสดตรง

$$H = \frac{0.4\pi NI}{MPL} \text{ [Oe]}$$

$$NI = (H)(0.8) \text{ [amp-turns]}$$

การออกแบบหม้อแปลงโดยใช้แอเรียโปรดัก  $A_p$

-มีรายละเอียดที่ต้องกำหนดดังนี้

1. Input voltage,  $V_{in} = ( )$  [V]

2. Output voltage,  $V_o = ( )$  [V]

3. Output current,  $I_o = ( )$  [A]

4. Frequency,  $f = ( )$  [Hz]

5. Efficiency,  $\eta = ( )$

6. Temperature risk = ( ) [ $^{\circ}$ C]

7. Flux density,  $B_m = ( )$  [T]

8. Core meterail: \_\_\_\_\_

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

## 9. Core configuration: \_\_\_\_\_

คำนวณค่า Output Power  $P_o = VA$  [W]

$$V = V_o + V_d \text{ [V]}$$

คำนวณค่า Apparent Power  $P_r = p_o \left( \frac{\sqrt{2}}{\eta} + \sqrt{2} \right)$  [W]

คำนวณค่า  $A_p$   $A_p = \left( \frac{P_t \times 10^4}{K_f B_m f K_u K_j} \right)^{(x)}$  [cm<sup>4</sup>]

บันทึกค่าต่างๆจากชนิดของแกน  $A_p =$  [cm<sup>4</sup>]

$$MLT =$$
 [cm]

$$A_c =$$
 [cm<sup>2</sup>]

$$W_a =$$
 [cm<sup>2</sup>]

$$A_t =$$
 [cm<sup>2</sup>]

$$MPL =$$
 [cm]

$$W_{rd} =$$
 [g]

คำนวณจำนวนรอบทางด้านปฐมภูมิ

$$N_p = \frac{V_p \times 10^4}{K_f B_m f A_c}$$
 [turns]

คำนวณกระแสทางด้านปฐมภูมิ

$$I_p = \frac{P_o}{V_p \eta}$$
 [A]

คำนวณค่าความเข้มกระแส J

$$J = K_j A_p^{-0.13}$$
 [A/cm<sup>2</sup>]

คำนวณค่า bare wire size

$$A_{w(B)} = \frac{I_o + \Delta I / 2}{J}$$
 [cm<sup>2</sup>]

คำนวณความต้านทานของขดลวดปฐมภูมิ

$$R_p = (MLT)(N) \left( \frac{\mu\Omega}{\text{cm}} \right) \times 10^{-6}$$
 [ $\Omega$ ]

คำนวณค่า copper loss ด้านปฐมภูมิ  $P_p$

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

$$P_p = I_p^2 R_p \text{ [W]}$$

คำนวณจำนวนรอบทางทุติยภูมิ

$$N_s = \frac{N_p V_s}{V_p} \text{ [turns]}$$

คำนวณค่า bare wire size

$$A_{w(B)} = \frac{I_o + \Delta I/2}{J} \text{ [cm}^2\text{]}$$

คำนวณความต้านทานของขดลวดทุติยภูมิ

$$R_s = (MLT)(N) \left( \frac{\mu\Omega}{\text{cm}} \right) \times 10^{-6} \text{ [\Omega]}$$

คำนวณค่า copper loss ทางด้านทุติยภูมิ

$$P_s = I_s^2 R \text{ [W]}$$

คำนวณค่า copper loss รวม

$$P_{cu} = P_p + P_s \text{ [W]}$$

คำนวณค่า loss ทั้งหมด

$$P_{\Sigma} = \frac{P_o}{\eta} - P_o \text{ [W]}$$

คำนวณค่า loss ในแกนเหล็ก

$$P_{fe} = P_{\Sigma} - P_o \text{ [W]}$$

คำนวณค่า core loss ในหน่วย มิลลิวัตต์ต่อกรัม

$$\text{Core loss} = \frac{P_{fe}}{W_{rfe} \times 10^{-3}} \text{ [mW/g]}$$

หา magnetic material ที่เหมาะสมจากกราฟ core loss

$$W/kg = Kf^{(m)} B_m^{(n)}$$

$$P_{fe} = (W/kg)W_{rfe} \text{ [W]}$$

คำนวณค่า วัตต์ ต่อ พื้นที่หนึ่งหน่วย

$$\Psi = \frac{P_{cu} + P_{fe}}{A_t} \text{ [W/cm}^3\text{]}$$

การออกแบบหม้อแปลงโดยใช้ค่า  $K_g$

-มีรายละเอียดที่ต้องกำหนด ดังนี้

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

1. Input voltage,  $V_{in} = ( ) [V]$
2. Output voltage,  $V_o = ( ) [V]$
3. Output current,  $I_o = ( ) [A]$
4. Frequency,  $f = ( ) [Hz]$
5. Efficiency,  $\eta = ( )$
6. Regulation,  $\alpha = ( ) [%]$
7. Flux density,  $B_m = ( ) [T]$
8. Core meterail: \_\_\_\_\_
9. Core configuration: \_\_\_\_\_

คำนวณค่า Output Power

$$P_o = V A \quad [W]$$

$$V = V_o + V_d \quad [V]$$

คำนวณค่า Apparent Power

$$P_r = p_o \left( \frac{\sqrt{2}}{\eta} + \sqrt{2} \right) [W]$$

คำนวณค่า  $K_e$  พารามิเตอร์

$$K_e = 0.145 P_o B_m^2 \times 10^{-4}$$

คำนวณค่า  $K_g$

$$K_g = \frac{(\text{พลังงาน})^2}{K_e \alpha}$$

บันทึกค่าต่างๆจากชนิดของแกน

$$K_g = [cm^5]$$

$$A_p = [cm^4]$$

$$MLT = [cm]$$

$$A_c = [cm^2]$$

$$W_a = [cm^2]$$

$$A_t = [cm^2]$$

$$MPL = [cm]$$

$$W_{rfd} = [g]$$

คำนวณจำนวนรอบทางค้ำปฐมภูมิ

$$N_p = \frac{V_p \times 10^4}{K_f B_m f A_c} \text{ [turns]}$$

คำนวณกระแสทางค้ำปฐมภูมิ

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

$$I_p = \frac{P_o}{V_p \eta} \quad [\text{A}]$$

คำนวณค่าความเข้มกระแส

$$J = \frac{P_t \times 10^4}{K_f K_u f B_m A_p} \quad [\text{A/cm}^2]$$

คำนวณค่า bare wire size

$$A_{w(B)} = \frac{I_o + \Delta I/2}{J} \quad [\text{cm}^2]$$

คำนวณความต้านทานของขดลวดปฐมภูมิ

$$R_p = (\text{MLT})(N) \left( \frac{\mu\Omega}{\text{cm}} \right) \times 10^{-6} \quad [\Omega]$$

คำนวณค่า copper loss ด้านปฐมภูมิ  $P_p$

$$P_p = I_p^2 R_p \quad [\text{W}]$$

คำนวณจำนวนรอบทางทุติยภูมิ

$$N_s = \frac{N_p V_s}{V_p} \left( 1 + \frac{\alpha}{100} \right) \quad [\text{turns}]$$

คำนวณค่า bare wire size

$$A_{w(B)} = \frac{I_o + \Delta I/2}{J} \quad [\text{cm}^2]$$

คำนวณความต้านทานของขดลวดทุติยภูมิ

$$R_s = (\text{MLT})(N) \left( \frac{\mu\Omega}{\text{cm}} \right) \times 10^{-6} \quad [\Omega]$$

คำนวณค่า copper loss ทางด้านทุติยภูมิ

$$P_s = I_s^2 R \quad [\text{W}]$$

คำนวณค่า Transformer regulator

$$\alpha = \frac{P_{cu}}{P_o} \times 100 \quad [\%]$$

$$P_{cu} = P_p + P_s \quad [\text{W}]$$

คำนวณค่า loss ทั้งหมด

$$P_\Sigma = \frac{P_o}{\eta} - P_o \quad [\text{W}]$$

คำนวณค่า loss ในแกนเหล็ก

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

$$P_{fe} = P_{\Sigma} - P_o \quad [W]$$

คำนวณค่า core loss ในหน่วย วัตต์ต่อกิโลกรัม

$$Kg = \frac{P_{fe}}{W_{rfe}}$$

หา magnetic materail ที่เหมาะสมจากกราฟ core loss

$$W/kg = Kf^{(m)} B_m^{(n)}$$

$$P_{fe} = (W/kg)W_{rfe} \quad [W]$$

ซึ่งสูตรการคำนวณที่ยกตัวอย่างมาทั้งหมดนั้น สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อทำความเข้าใจมากยิ่งขึ้นได้จากเอกสารอ้างอิง[1]



### กิตติกรรมประกาศ

กัณบุคคลแรกที่ต้องกล่าวถึงเพราะเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้วิทยานิพนธ์นี้เสร็จลงได้ก็คือ อาจารย์ สุภมิตร จิตตะยโสธราอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ที่ให้ความเอาใจใส่ แนะนำ และช่วยเหลือเสมอมา ซึ่งต้องขอขอบพระคุณเป็นอย่างมาก ขอขอบคุณ พ่อ แม่ ที่ให้กำเนิด ขอขอบคุณคนที่ลืมไม่ได้ คือ เอ สำหรับมอไซค์ ตรง ต้า อุง ก๊วย ลีท ในยามRelax(Counter) และเพื่อนๆอีกหลายๆๆๆ ...คนที่นึกไม่ออกตอนนี้

ภูวรุณ กาจนพบุ

ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณ คุณพ่อที่เป็นเหมือนแหล่งเงินทุน ที่รักและเข้าใจผมในแบบที่ไม่เหมือนใคร ขอโทษนะครับที่ช่วงนี้อาจจะไม่ค่อยว่างไปคืมเหล้าด้วยกันเลย ขอขอบพระคุณอาจารย์ ประภาส พี่อ๊อด พี่ไอ้ต ที่ในวันนั้น อาจารย์ให้โอกาสผมได้มีวันนี้ ขอขอบคุณคู่โปรดเจ็คนรกทั้งสอง ขอขอบคุณพี่น้องๆและเพื่อนทุกคนที่ร่วมทุกข์ร่วมสุขกันเสมอ (ถ้าให้เอ่ยชื่อทุกคน วิทยานิพนธ์เล่มนี้คงเสร็จไม่ทันส่งแน่ๆ) โดยเฉพาะ เบิร์ด โด้ง โส โด้ ปีน เราไม่ลืมพวกนายแน่นอน ขอขอบคุณน้องคอน น้องยุ่น ที่คอยให้ความช่วยเหลืออย่างดีเสมอ ขอขอบคุณสถานที่พักกายและใจ ทส. ปชส. เพาเวอร์ มิวสิค และ หอราชภุ502(อันนี้จำไปจนตาย) ขอขอบคุณที่ยังมีวันพรุ่งนี้สำหรับทุกๆวัน ถ้าไม่มีวันพรุ่งนี้ วันนี้ผมคงตายแน่ๆ

ยรรยง ยามาซากิ

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้คงไม่อาจเสร็จได้ด้วยดี หากไม่ได้รับความช่วยเหลือ และร่วมมือจากหลาย ๆ ฝ่ายด้วยกัน บุคคลแรกที่ต้องกล่าวถึงคือคุณพ่อ คุณแม่ผู้ให้กำเนิด พี่สาวที่เคารพ และส่วนสำคัญที่ทำให้วิทยานิพนธ์นี้สำเร็จลงได้ก็คือ อาจารย์ประภาส ไพรสุวรรณ และ อาจารย์สุรินทร์ คำฝอย อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ ที่ให้ความเอาใจใส่ แนะนำ และช่วยเหลือเสมอและที่พิเศษกำลังใจจาก ป้อม (เด็กสาย 6) สุดท้ายคือเพื่อนๆ จูน , โท้ , นจ , ผึ้ง , เซอร์รี่ , โอม , เอกวิทย์ , ไซย์ , เด่น ฯลฯ ที่ขาดไม่ได้ พี่แจ๊ค(คู่ซ้อม) และพี่สมชาย(PEP) ที่มีส่วนช่วยทางด้านทุนทรัพย์ถึงแม้จะไม่ค่อยเกี่ยวกันเท่าไร

ศุภฤกษ์ พรกล้าฟ้า

ท้ายสุดนี้พวกเราทุกคนขอขอบพระคุณอาจารย์ประภาส ไพรสุวรรณ และ อาจารย์สุรินทร์ คำฝอย อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการของเรา และขอบคุณภาคของเรา ไม่ว่าใครจะว่าอย่างไร เรายังรักภาคเพาเวอร์เสมอ...

## เอกสารอ้างอิง

- [1] T. McLyman ,and Colonel Wm.,Tranformer and Inductor Design Handbook  
pp.115- 137,pp 378-413
- [2] <http://www.ruff-inc.com/javaindex.htm>-รูปเครื่องพันเทอร์อยด์

