

การสร้างเครื่องตัดพลาสมาอัตโนมัติ
Plasma Cutting Machine



เลขหน้.....
เลขทะเบียน... 45800
วัน, เดือน, ปี 18 ก.พ. 2546

.b.....
.i.....

ปริญญานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหกรรม
คณะวิศวกรรมศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ปีการศึกษา 2544

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

หัวข้อวิทยานิพนธ์	การสร้างเครื่องตัดพลาสมาอัตโนมัติ Plasma Cutting Machine
นักศึกษา	นาย เข้ม ธิติเลิศ
รหัสประจำตัว	41014574
นักศึกษา	นาย นพพล อภินนทกุล
รหัสประจำตัว	41014640
ปริญญา	วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชา	วิศวกรรมอุตสาหกรรม
ปีการศึกษา	2544
อาจารย์ผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์	



เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

หัวข้อปริญญานิพนธ์

การสร้างเครื่องตัดพลาสมาอัตโนมัติ

นักศึกษา

นาย เขมม ธิติเลิศ

นาย นพพล อภินนทกุล

ระดับการศึกษา

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ปีการศึกษา

2544

อาจารย์ผู้ควบคุมปริญญานิพนธ์

อาจารย์ พลชัย โชติปราชญกุล

บทคัดย่อ

เครื่องตัดพลาสมา (Plasma Cutting) เป็นเครื่องมือที่สามารถตัดโลหะโดยอาศัยการแตกตัวของโมเลกุลของก๊าซที่อุณหภูมิสูงในการตัดแผ่นโลหะ เครื่องตัดพลาสมาเป็นเครื่องตัดที่มีคุณภาพสูง มีแนวคิดที่เรียบง่ายสามารถตัดโลหะได้หลายชนิดเช่น เหล็ก, เหล็กกล้าไร้สนิม, อลูมิเนียม เครื่องตัดพลาสมาได้ถูกออกแบบขึ้นมาเพื่ออำนวยความสะดวกในการตัดแผ่นโลหะให้ได้ตามแบบอย่างรวดเร็ว สำหรับโครงการนี้ได้ทำการศึกษาและสร้างชุดขับเคลื่อนสำหรับเครื่องตัดพลาสมา โดยมีชุดขับเคลื่อน 2 แกน สำหรับบังคับหัวตัดของเครื่องตัดพลาสมา โดยใช้สเต็ปปีงมอเตอร์ (Stepping Motor) เป็นตัวขับเคลื่อนและใช้ลวดสลิง (Sling) เป็นตัวส่งกำลัง เครื่องตัดพลาสมาใช้ Software ในการควบคุมการทำงาน โดยเป็นการทำงานบนคอมพิวเตอร์แบบ CAM (Computer Aid Manufacturing) และสามารถรับข้อมูลเป็นเพิ่มข้อมูล CAD ความสามารถของชุดขับเคลื่อน สามารถขับเคลื่อนชุดหัวตัดพลาสมาและสั่งการตัดโลหะได้ตามแบบอย่างถูกต้องและรวดเร็ว

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

Thesis Title	Plasma Cutting Machine
Student	Mr.Kasem Thitilert Mr.Noppon Apinonkul
Degree	Bachelor of Industrial Engineering
Academic Year	2001
Advisor	Mr.Pholchai Chotiprayanakul

ABSTRACT

Plasma Cutting is a metal cutting process which can cut Mild Steel, Stainless Steel and Aluminium. Plasma is state of gas molecule that are in high temperature . It is high qualitative cutting process. There is a smooth line cutting. It can cut a lot of type of Steel. It has been designed to facilitate for cutting Steel Plate following the specification rapidly . In this project ,we have studied and built driving parts for Plasma Cutting torch. It consists of two axis hold a torch driven with step motor through sling tension. Plasma Cutting Machine have Software Program is a kind of Computer Aided Manufacturing (CAM). It work on a computer and receive data in type of CAD file . The ability of two axis drive are control driving Plasma cutting torch and control cutting metal following the specification fast and rapidly.

กิตติกรรมประกาศ

โครงการ เครื่องตัดพลาสติกอัตโนมัติ สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ด้วยการได้รับความเมตตาอย่างยิ่งจากอาจารย์ผู้ควบคุมปริญญาโท อ.พลชัย โชติปราชญ์ ในการให้คำแนะนำ ความเอาใจใส่ และช่วยเหลือปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ จนเป็นที่เรียบร้อย คณะผู้จัดทำรู้สึกขอบคุณเป็นอย่างสูง และจะนำสิ่งต่างๆที่ได้รับมา นำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตการทำงานต่อไป

ขอขอบคุณ นาย สุรเกียรติ เหมวิมล และ นาย เติชชีว์ ทองชิต สำหรับความช่วยเหลือ ทางด้านฮาร์ดแวร์ , ซอฟต์แวร์ และเพื่อนๆทุกคน ที่คอยช่วยเหลือในการทำโครงการนี้

ขอขอบคุณห้องโปรเจกต์ ที่เหมือนบ้านหลังที่สอง

ขอขอบคุณ หอถาวร ห้อง 443 , หอกมล ห้อง 404 และ หอ ซัยพฤษ์ห้อง 207 ที่เป็นห้องพักผ่อนและห้องทำปริญญาโทจนเสร็จสมบูรณ์

ขอขอบคุณครูบาอาจารย์ทุกท่านที่ได้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงระดับมหาวิทยาลัย

ขอขอบคุณ บิดา,มารดา ผู้ที่คอยอบรมสั่งสอน และคอยสนับสนุนในเรื่องการเรียนและกิจกรรมต่างๆจนมาถึงวันนี้

ขอขอบคุณกลุ่มโปรเจกต์ ที่ทำงาน ฝ่าฟันอุปสรรคร่วมกัน จนมาถึงวันนี้ แม้ว่าอาจจะมีความขัดแย้งกันบ้าง สุดท้ายนี้ ขอขอบคุณอาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และบุคลากรท่านอื่นๆ รวมทั้งเพื่อนๆที่น่ารัก และน้องๆทุกคน ที่คอยให้ความช่วยเหลือ ทำให้สามารถมาถึง ณ วันนี้ได้

นาย เขษม ธิติเลิศ

นาย นพพล อภินันท์กุล


เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

สารบัญ

	หน้า	
บทคัดย่อภาษาไทย.....	I	
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ.....	II	
กิตติกรรมประกาศ.....	III	
สารบัญ.....	IV	
สารบัญตาราง.....	VI	
สารบัญภาพ.....	VII	
บทที่ 1	บทนำ	
1.1	ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา.....	1
1.2	จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ของการศึกษา.....	1
1.3	ขอบเขตของการศึกษา.....	1
บทที่ 2	หลักการและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง	
2.1	สแตมป์มอเตอร์.....	2
2.2	การอินเตอร์เฟซกับคอมพิวเตอร์.....	8
2.3	แหล่งจ่ายไฟ.....	11
2.4	โซลินอยด์.....	14
2.5	รีเลย์.....	15
2.6	ทรานซิสเตอร์.....	16
2.7	ทฤษฎีพลาสติก.....	17
2.8	โรลลิงแบร์ริง.....	20
2.9	เพลลา.....	21
บทที่ 3	วิธีการดำเนินงาน	
3.1	ลำดับขั้นตอนในการดำเนินงาน.....	22
3.2	การวางแผน โครงการ.....	23
3.3	การศึกษาข้อมูล.....	24
3.4	การออกแบบและดำเนินงานด้านฮาร์ดแวร์.....	25
3.5	การออกแบบและดำเนินงานด้านวงจรและส่วนอินเตอร์เฟซ.....	28
3.6	การออกแบบและดำเนินงานด้านซอฟต์แวร์.....	29

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนลิขสิทธิ์ไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้ทำซ้ำโดยไม่ได้รับอนุญาต
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

บทที่ 4	ผลการดำเนินงาน	
4.1	ผลการดำเนินการด้านฮาร์ดแวร์.....	31
4.2	ผลการดำเนินการด้านวงจรและส่วนอินเตอร์เฟส.....	33
4.3	ผลการดำเนินงานด้านซอฟต์แวร์.....	35
4.4	ผลการทดลองการตัดโลหะ.....	48
บทที่ 5	สรุปผลการดำเนินงาน	
5.1	สรุปผลการทดลอง.....	51
5.2	วิเคราะห์ผลการทดลอง.....	51
5.3	ปัญหาและข้อจำกัดในการทดลอง.....	51
5.4	ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการ.....	51
5.5	แนวทางการพัฒนาโครงการในอนาคต.....	52
บรรณานุกรม		
ภาคผนวก	แบบรายละเอียดเครื่องตัดพลาสมาอัตโนมัติ.....	ผ1

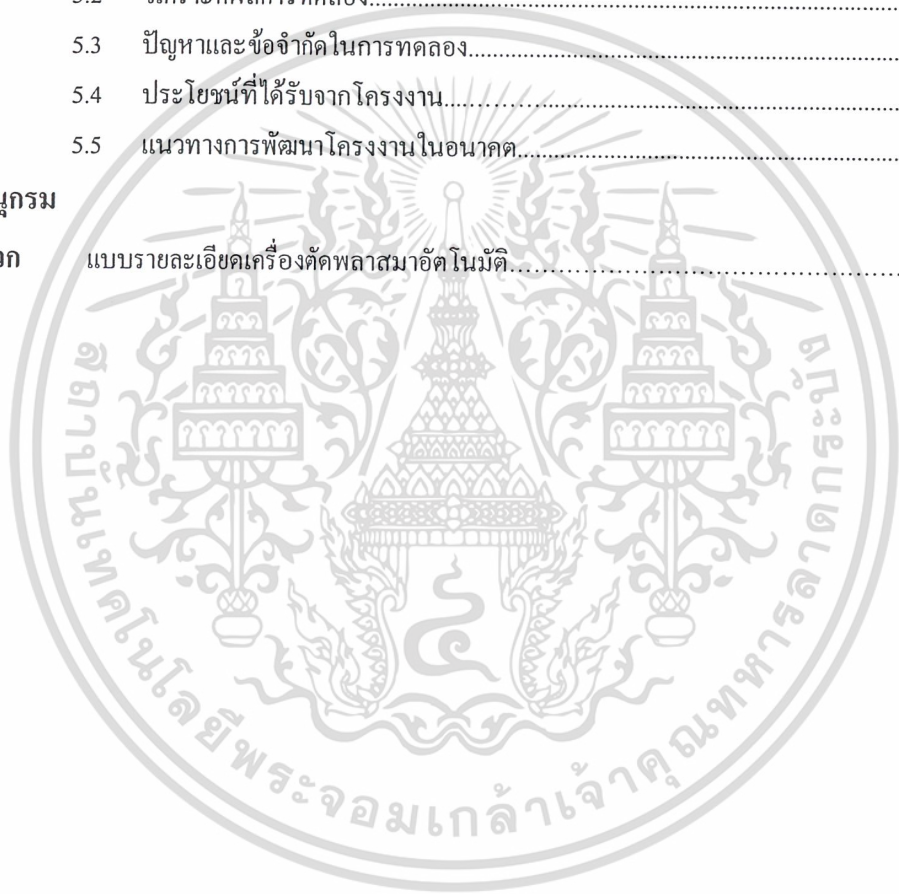

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

สารบัญตาราง

		หน้า
ตารางที่ 2.1	ขั้นตอนการกระตุ้นขดลวดแต่ละเฟสแบบเวฟ.....	7
ตารางที่ 2.2	ขั้นตอนการกระตุ้นขดลวดแต่ละเฟสแบบ 2 เฟส.....	7
ตารางที่ 2.3	ขั้นตอนการกระตุ้นขดลวดแต่ละเฟสแบบครึ่งเสต็ป.....	8
ตารางที่ 3.1	แผนการดำเนินงานด้าน ฮาร์ดแวร์ และ ซอฟแวร์.....	23
ตารางที่ 3.2	ส่วนประกอบของชุดขับเคลื่อน.....	27
ตารางที่ 3.3	ส่วนประกอบของชุดจับชิ้นงาน.....	27
ตารางที่ 3.4	ส่วนประกอบของชุดหัวตัดชิ้นงาน.....	27
ตารางที่ 4.1	ความเร็วในการตัดแผ่นเหล็ก.....	48
ตารางที่ 4.2	ความเร็วในการตัดแผ่นเหล็ก ที่ปริมาณกระแสไฟฟ้า 20 Amp.....	48



เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

สารบัญภาพ

		หน้า
รูปที่ 2.1	การควบคุมเสถียรปึงมอเตอร์.....	2
รูปที่ 2.2	การทำงานของเสถียรปึงมอเตอร์.....	3
รูปที่ 2.3	ภาพตัดขวางของเสถียรปึงมอเตอร์แบบ 3 เฟส.....	4
รูปที่ 2.4	ตำแหน่งสมมูลหลังจากเสถียรปึงมอเตอร์ถูกกระตุ้น.....	4
รูปที่ 2.5	แรงภายนอกที่มีผลต่อเส้นแรงแม่เหล็ก.....	4
รูปที่ 2.6	ขั้นตอนการเคลื่อนที่ของโรเตอร์ เมื่อเสถียรปึงมอเตอร์ถูกกระตุ้น.....	5
รูปที่ 2.7	โครงสร้างของเสถียรปึงมอเตอร์แบบแม่เหล็กถาวร.....	5
รูปที่ 2.8	โครงสร้างของเสถียรปึงมอเตอร์ชนิด Hybrid.....	6
รูปที่ 2.9	แสดงรายละเอียดของพอร์ตขานาน.....	10
รูปที่ 2.10	บล็อกไดอะแกรมพื้นฐานของแหล่งจ่ายไฟ.....	11
รูปที่ 2.11	การเร็คติไฟร์แบบครึ่งคลื่น.....	12
รูปที่ 2.12	การเร็คติไฟล์แบบเต็มคลื่น.....	13
รูปที่ 2.13	การเร็คติไฟร์แบบบริดจ์.....	13
รูปที่ 2.14	การต่อตัวเก็บประจุที่เอาต์พุต เพื่อกรองแรงดันให้เรียบขึ้น.....	13
รูปที่ 2.15	ลักษณะการกรองแรงดันของตัวเก็บประจุ.....	14
รูปที่ 2.16	การใช้ตัวเหนี่ยวนำและตัวต้านทานมาต่อร่วมกันตัวเก็บประจุเพื่อกรองแรงดัน.....	14
รูปที่ 2.17	โครงสร้างของโซลินอยด์.....	15
รูปที่ 2.18	โครงสร้างของรีเลย์.....	15
รูปที่ 2.19	โครงสร้างและสัญลักษณ์ของทรานซิสเตอร์.....	16
รูปที่ 2.20	การนำกระแสของทรานซิสเตอร์.....	16
รูปที่ 2.21	คุณสมบัติของการจัดวงจรแบบต่างๆของทรานซิสเตอร์.....	17
รูปที่ 2.22	แสดงการทำงานของเครื่องตัดพลาสติก.....	17
รูปที่ 2.23	แสดงส่วนประกอบของหัวตัดพลาสติก.....	18
รูปที่ 2.24	องค์ประกอบของเครื่องตัดพลาสติก.....	18
รูปที่ 2.25	พลาสติก CNC.....	19
รูปที่ 2.26	ส่วนประกอบของเบร็ง.....	20
รูปที่ 3.1	แสดงชุดขับเคลื่อนแกน Y.....	25
รูปที่ 3.2	แสดงชุดขับเคลื่อนแกน X.....	25
รูปที่ 3.3	แขนจับหัวตัดพลาสติกและตัวปรับระดับความสูงแผ่นเหล็ก.....	26
รูปที่ 3.4	ชุดขับเคลื่อน 2 แกนครึ่งพร้อม โต๊ะยึด.....	26
รูปที่ 3.5	แสดงการควบคุมเสถียรปึงมอเตอร์.....	28

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนลิขสิทธิ์ไว้เพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้แก้ไขหรือเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาต

ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

รูปที่ 3.6	แสดงรายละเอียดของวงจรควบคุมเสถียรป้อนมอเตอร์.....	28
รูปที่ 3.7	ขั้นตอนการทำงานของ โปรแกรมซอฟต์แวร์.....	29
รูปที่ 4.1	รูปภาพชุดเคลื่อนที่หัวตัดพลาสติก 1.....	32
รูปที่ 4.2	รูปภาพชุดเคลื่อนที่หัวตัดพลาสติก 2.....	32
รูปที่ 4.3	วงจรควบคุมเสถียรป้อนมอเตอร์.....	33
รูปที่ 4.4	วงจรแปลงไฟ 220 VAC เป็น 12 VDC.....	33
รูปที่ 4.5	วงจรแปลงไฟ 12 VAC เป็น 5 VDC.....	34
รูปที่ 4.6	ชุดอินเตอร์เฟส.....	34
รูปที่ 4.7	หน้าตาของโปรแกรมควบคุมเครื่องตัดพลาสติก.....	35
รูปที่ 4.8	เปิดโปรแกรม AutoCAD.....	36
รูปที่ 4.9	วาดภาพที่ต้องการตัด.....	36
รูปที่ 4.10	เลือกคำสั่ง plot สำหรับแปลงรูปที่วาดให้เป็นโค้ด.....	37
รูปที่ 4.11	กำหนดชื่อและสถานที่ในการเก็บไฟล์.....	37
รูปที่ 4.12	แสดงตัวอย่างโค้ดของรูปภาพ.....	37
รูปที่ 4.13	เลือกเมนู file และเลือกคำสั่ง open.....	38
รูปที่ 4.14	แสดงกล่องข้อความ เพื่อเลือก ไฟล์ โค้ดที่ต้องการเปิด.....	38
รูปที่ 4.15	แสดงรูปภาพชิ้นงานที่ต้องการตัด.....	38
รูปที่ 4.16	เลือกคำสั่ง close สำหรับปิดรูปภาพที่แสดง.....	39
รูปที่ 4.17	หลังจากเลือกคำสั่ง close รูปภาพที่แสดงจะหายไป.....	39
รูปที่ 4.18	เลือกคำสั่ง exit ถ้าต้องการออกจากโปรแกรม.....	39
รูปที่ 4.19	แสดงข้อความยืนยันว่าต้องการออกจากโปรแกรม.....	40
รูปที่ 4.20	การเคลื่อนย้ายรูปภาพให้เลือกที่เมนู edit และเลือกคำสั่ง move.....	40
รูปที่ 4.21	การเคลื่อนย้ายภาพทำโดยการกดแล้วลาก ไปยังตำแหน่งที่ต้องการ.....	40
รูปที่ 4.22	แสงรูปภาพ ณ ตำแหน่งใหม่.....	41
รูปที่ 4.23	เลือกคำสั่ง rotate ที่เมนู edit ถ้าต้องการหมุนรูปภาพ.....	41
รูปที่ 4.24	เลือกจุดศูนย์กลางของการหมุน.....	41
รูปที่ 4.25	กดปุ่มหมุนตามเข็มนาฬิกา รูปภาพจะหมุนไปในทิศตามเข็มนาฬิกา.....	42
รูปที่ 4.26	กดปุ่มหมุนตามเข็มนาฬิกา รูปภาพจะหมุนไปในทิศทวนเข็มนาฬิกา.....	42
รูปที่ 4.27	เลือกคำสั่ง zoom ถ้าต้องการย่อขยายรูปภาพ.....	42
รูปที่ 4.28	แสดงกล่องข้อความ ให้เลือกว่าต้องการขยายภาพขนาดใด.....	43
รูปที่ 4.29	แสดงรูปภาพหลังจากย่อขยายภาพเป็น 50 %.....	43
รูปที่ 4.30	แสดงรูปภาพหลังจากย่อขยายภาพเป็น 200 %.....	43
รูปที่ 4.31	เลือกคำสั่งสำหรับกำหนดความหนาของแผ่น โลหะก่อนทำการตัด.....	44
รูปที่ 4.32	แสดงกล่องข้อความ ให้เลือกขนาดความหนาของแผ่น โลหะ.....	44
รูปที่ 4.33	แสดงขนาดความหนาให้เลือก.....	44
รูปที่ 4.34	เมื่อเลือกค่าความหนาเสร็จเรียบร้อย กดปุ่ม OK เป็นขั้นตอนสุดท้าย.....	45
รูปที่ 4.35	คำสั่งในการกำหนดจุดเริ่มต้นทำการตัด.....	45

เอกสารนี้เป็นเอกสารลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ไม่อนุญาติให้นำไปใช้ประโยชน์ในการค้า

ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

รูปที่ 4.36	สั่งให้โปรแกรมเริ่มต้นตัดจากจุดกำเนิด.....	45
รูปที่ 4.37	เมื่อเสร็จคำสั่ง โปรแกรมจะแสดงเครื่องหมายถูกหน้าคำสั่งที่เราเลือก.....	46
รูปที่ 4.38	หลังจากกดปุ่ม set origin หัวตัดพลาสติกจะเคลื่อนที่ไปยังจุดเริ่มต้น $X = 0, Y = 0$	46
รูปที่ 4.39	แสดงรูปหัวตัดพลาสติกขณะเคลื่อนที่.....	46
รูปที่ 4.40	แสดงรูปหัวตัดพลาสติกขณะเคลื่อนที่.....	47
รูปที่ 4.41	แสดงรูปหัวตัดพลาสติกขณะเคลื่อนที่.....	47
รูปที่ 4.42	รูปภาพเมื่อตัด โลหะเสร็จเรียบร้อยแล้ว.....	47
รูปที่ 4.43	ชิ้นงานสี่เหลี่ยม 30 x 30 mm.....	49
รูปที่ 4.44	ชิ้นงานวงกลมเส้นผ่าศูนย์กลาง 30 mm.....	49
รูปที่ 4.45	ชิ้นงานรูปนก.....	50
รูปที่ 4.46	ชิ้นงานรูปคน.....	50
รูปที่ 4.47	ชิ้นงานตัดอักษร IE.....	50



เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

บทที่ 1

บทนำ

1.1 ความเป็นมา และความสำคัญของปัญหา

ปัจจุบันในโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ เลือกใช้เครื่องมือในการตัดโลหะหลายชนิด ขึ้นอยู่กับลักษณะของงานใช้งาน เช่น เครื่องตัดแก๊ส , เครื่องตัดพลาสมา, เครื่องตัดเลเซอร์ เป็นต้น เครื่องตัดแต่ละชนิดมีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันไป หนึ่งในเครื่องตัดโลหะที่คนนิยมใช้งาน ได้แก่ เครื่องตัดพลาสมา เพราะเป็นเครื่องตัดโลหะที่ราคาไม่แพง ใช้งานง่าย สะดวก และได้คุณภาพของงานตัดมีคุณภาพสูง ในสภาวะปัจจุบันอุตสาหกรรมต่างๆ มีการแข่งขันกันสูง แต่ละอุตสาหกรรมมีความต้องการผลิตงานให้ได้ปริมาณมากและรวดเร็ว ดังนั้นจึงมีการนำเครื่องตัดพลาสมาอัตโนมัติเข้ามาใช้งาน เพราะการควบคุมจะทำได้ง่ายกว่า เพียงแต่ป้อนข้อมูลเป็นโค้ด (code) โปรแกรมเข้าไป เครื่องตัดอัตโนมัติจะสามารถตัดชิ้นงานตามแบบที่เราต้องการได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว เมื่อจะตัดชิ้นงานต่อไปเพียงแต่ใช้โค้ดเดิม ไม่ต้องเปลี่ยนโค้ด จะได้งานตัดที่มีคุณภาพเหมือนเดิม

1.2 จุดมุ่งหมาย และวัตถุประสงค์ของการศึกษา

1. ศึกษาการทำงานของเครื่องตัดพลาสมา
2. ศึกษาโครงสร้างและการทำงานของเครื่องตัดอัตโนมัติ 2 แกน
3. ศึกษาการสร้างโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับควบคุมเครื่องตัดพลาสมา

1.3 ขอบเขตของการศึกษา


ปฏิญานิพนธ์ฉบับนี้ศึกษาและสร้างชุดขับเคลื่อนอัตโนมัติ 2 แกนครึ่งสำหรับเครื่องตัดพลาสมา โดยสามารถรับข้อมูลไฟล์เป็น CAD 2 มิติ ควบคุมการทำงานผ่านโปรแกรมที่เชื่อมต่อระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์ และชุดขับเคลื่อน 2 แกน เครื่องตัดพลาสมาอัตโนมัติสามารถตัดชิ้นงานได้ในขอบเขต 48 cm. x 55 cm.

บทที่ 2

หลักการ และทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

2.1 สเต็ปป์มอเตอร์

สเต็ปป์มอเตอร์ (Stepping Motor) เป็นอุปกรณ์จำพวกเชิงกลทางไฟฟ้า โดยมีกลุ่มของไบนารี โวลต์เตอร์ท (Binary Voltage) เป็น อินพุท (Input) และการเคลื่อนที่แบบเชิงมุมเป็นเอาต์พุท (Output) หรือว่าหมุนทีละสเต็ปซึ่งอยู่ระหว่าง 0.1-30 องศา ขึ้นอยู่กับโครงสร้างของสเต็ปป์มอเตอร์ โดยตามสัญญาณพัลส์ (Pulse) ที่จ่ายให้กับขดสเตเตอร์ (Stator) ทำให้เกิดแรงผลักแก่โรเตอร์ (Rotor) หมุนไปสเต็ปป์มอเตอร์ มีขดลวดหลายชุด ในที่นี้เรียกว่า เฟส (Phase) ดังนั้นสัญญาณที่ต่อเนื่องเป็นซีควเอน (Sequence) ลักษณะของไบนารี จะผ่านวงจรไดร์เวอร์ (Driver) ทำให้โรเตอร์หมุนไปอย่างต่อเนื่อง

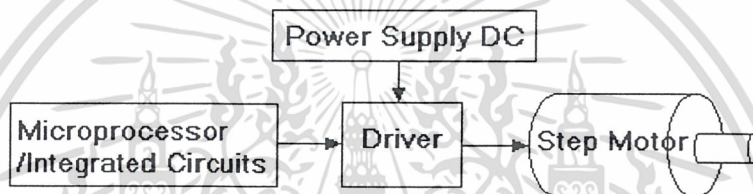

รูปที่ 2.1 การควบคุมสเต็ปป์มอเตอร์

2.1.1 หลักการทำงานของสเต็ปป์มอเตอร์


สเต็ปป์มอเตอร์สามารถแบ่งโครงสร้างทางกายภาพออกได้เป็น 2 ส่วน คือสเตเตอร์ และโรเตอร์ ตัวสเตเตอร์ เป็นส่วนที่อยู่กับที่ ประกอบด้วยขดลวดทองแดงซึ่งพันอยู่รอบแกนเหล็กเพื่อสร้างสนามแม่เหล็ก เมื่อมีการจ่ายกระแสไฟฟ้าผ่านขดลวด ส่วนโรเตอร์ซึ่งเป็นส่วนที่เคลื่อนที่ มีลักษณะเป็นแท่งทรงกลม และที่ผิวรอบนอกมีลักษณะเป็นซี่ก้านซึ่งทำจากแม่เหล็กถาวร

เมื่อยังไม่มีกระแสจ่ายให้กับขดลวดของมอเตอร์ ซิกฟันอันไดอันหนึ่งของโรเตอร์ จะอยู่ในตำแหน่งที่ตรงกับซี่ก้านอันไดอันหนึ่งของสเตเตอร์ ทั้งนี้เป็นเพราะแม่เหล็กถาวรที่ตัวของโรเตอร์ พยายามที่จะทำให้ค่าความต้านทานทางแม่เหล็กไฟฟ้า (Reluctance) มีค่าน้อยที่สุด ซึ่ง ณ จุดซี่ก้านของตัวสเตเตอร์ และโรเตอร์ ตรงกันนั้นมีค่าความต้านทานทางแม่เหล็กไฟฟ้าน้อยที่สุด ทำให้เกิดเส้นแรงทางแม่เหล็กไฟฟ้ามากที่สุด เส้นแรงแม่เหล็กไฟฟ้าจะทำให้เกิดขั้วแม่เหล็กเหนือและใต้ขึ้นมา 2 คู่ ทั้งที่ตัวโรเตอร์ และตัวสเตเตอร์ ดังรูป ค่าทอร์ก (Torque) ที่ทำให้ตัวโรเตอร์ ยึดอยู่ในตำแหน่งดังกล่าวนี้ เรียกว่า Detent Torque (หมายความว่า การที่จะทำให้มอเตอร์เคลื่อนที่ในขณะที่ไม่จ่ายกระแสให้กับขดลวดของมอเตอร์ จะต้องออกแรงมากกว่าค่า Detent Torque จึงจะทำให้โรเตอร์ เคลื่อนที่ได้)

เมื่อจ่ายกระแสให้กับขดลวดที่อยู่ในสเตเตอร์ คู่ใดคู่หนึ่ง ดังรูปที่ 2.2 (a) จะทำให้เกิดขั้วแม่เหล็กเหนือและใต้ที่ซี่ก้านของตัวสเตเตอร์ ซึ่งจะดึงดูดซี่ก้านของตัวโรเตอร์ ที่มีขั้วแม่เหล็กค้ำยต่างกันอยู่ซึ่งอยู่ใกล้ที่สุดเข้าไปไว้ตำแหน่งนี้เรียกว่า Stable Position ของโรเตอร์ ซึ่งจะมีตัวตำแหน่งเท่ากับซี่ก้านของโรเตอร์ และแรงที่ทำให้โรเตอร์ เปลี่ยนตำแหน่งไปจาก Stable Position ได้เรียกว่า Holding Torque

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

เมื่อสลับเปลี่ยนการจ่ายกระแสให้กับขดลวดจากขดหนึ่งไปยังอีกขดหนึ่ง เนื่องจากขดลวดวางอยู่ในตำแหน่งที่ต่างกัน 90 องศา ก็จะทำให้ตัวสเตเตอร์ ดึงดูดซีกฟันของตัวโรเตอร์ อีกซีกหนึ่งที่อยู่ไกลที่สุดเอาไว้ ซึ่งจะทำให้ตัวโรเตอร์เคลื่อนที่ไป 1 สเต็ป หรือ 30 องศา ดังรูป 2.2 (b) จากนั้นจะเปลี่ยนไปจ่ายกระแสให้กับขดลวดชุดแรก โดยคราวนี้เปลี่ยนทิศทางกระแสไหลของกระแสให้ตรงข้ามกับครั้งแรก จะทำให้ตัวโรเตอร์ เคลื่อนที่ไป 1 สเต็ป ดังรูปที่ 2.2 (c) จากนั้นจ่ายกระแสให้กับขดลวดชุดที่สอง โดยกลับทิศทางของกระแสที่ป้อนให้ จะทำให้โรเตอร์หมุนไป 90 องศา ดังรูปที่ 2.2 (d)

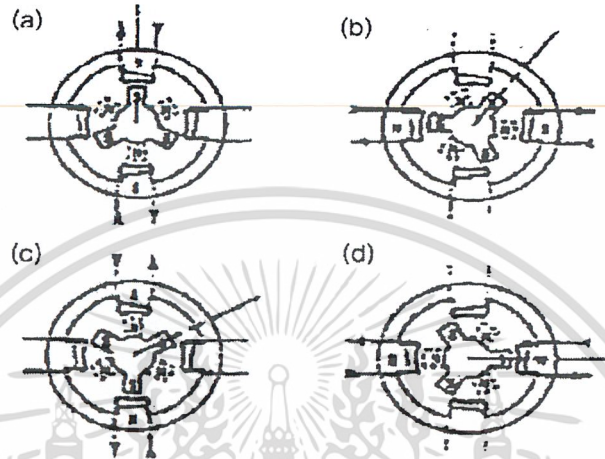

รูปที่ 2.2 การทำงานของ สเต็ปป์มอเตอร์

2.1.2 ชนิดของสเต็ปป์มอเตอร์


สเต็ปป์มอเตอร์ สามารถแบ่งออกได้หลายชนิด ตามลักษณะ โครงสร้างและการใช้งานดังต่อไปนี้ คือ

- Variable Reluctance
- Permanent Magnet
- Hybrid


2.1.2.1 สเต็ปป์มอเตอร์ ชนิด Variable Reluctance

สเต็ปป์มอเตอร์ชนิดนี้สามารถปรับค่า Reluctance ได้ดังรูป 2.3 แสดงภาพตัดขวางของสเต็ปป์มอเตอร์แบบ 3 เฟส โดยที่สเตเตอร์ มีทั้งหมด 6 ฟัน ซีกฟันที่อยู่ตรงข้ามกัน หรือทำมุมกัน 180 องศาซึ่งกันและกัน จะเป็นเฟสเดียวกัน ขดลวดที่ฟันอยู่ที่ซีกฟันของสเตเตอร์ แต่ละเฟสจะต่ออนุกรมกันหรือขนานกันก็ได้ จากรูปที่ 2.3 เป็นการต่อแบบอนุกรมกัน ส่วนโรเตอร์นั้นมีฟัน 4 ซีก ทั้งโรเตอร์ และสเตเตอร์ ทำมาจากโลหะซิลิกอน ซึ่งมีสภาพซึมซับทางแม่เหล็กสูงและยอมให้สนามแม่เหล็กจำนวนมากไหลผ่านได้ ฟันของสเตเตอร์ ในเฟสเดียวกันจะมีขั้วต่างกัน โดยซีก 1,2,3 เป็นขั้วเหนือ และซีก 1', 2', 3' เป็นขั้วใต้หลังจากถูกกระตุ้น

กระแสที่ไหลในแต่ละเฟสถูกควบคุมโดยสวิตช์ ปิด/เปิด ถ้าเฟส 1 ถูกกระตุ้น จะมีกระแสไหลและเกิดฟลักซ์แม่เหล็กดังแสดงในรูปที่ 2.4 แกนโรเตอร์ จะอยู่ในแกนเดียวกับซีก 1 และ 1' ทำให้ทั้งโรเตอร์ และสเตเตอร์ อยู่ในแนวเดียวกัน กรณีนี้จะทำให้ค่า Reluctance มีค่าน้อยที่สุด ซึ่งเป็นตำแหน่งที่สมดุล

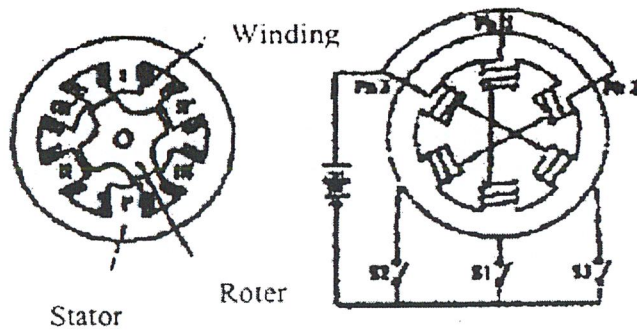


รูปที่ 2.3 ภาพตัดขวางของสเต็ปมอเตอร์แบบ 3 เฟส

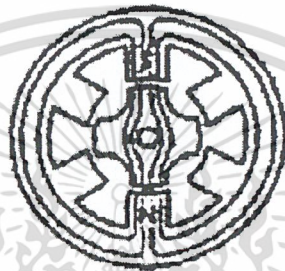


รูปที่ 2.4 ตำแหน่งสมดุลหลังจากสเต็ปมอเตอร์ถูกกระตุ้น

ถ้าโรเตอร์ ถูกแรงกระทำจากภายนอก จะทำให้เปลี่ยนตำแหน่ง ดังรูปที่ 2.5 แรงบิดกระทำกับโรเตอร์ ในทิศตามเข็มนาฬิกาทำให้ตำแหน่งเปลี่ยนไป มีผลทำให้เส้นแรงแม่เหล็กเคลื่อนที่จากซีกหนึ่งของโรเตอร์ และสเตเตอร์ เมื่อโรเตอร์ และสเตเตอร์ ไม่ได้อยู่ในแนวเดียวกัน ค่า Reluctance จะมีค่ามาก ดังนั้นสเต็ปมอเตอร์ จะทำให้ค่า Reluctance น้อยที่สุด เมื่อเฟส 2 ถูกกระตุ้นดังรูปที่ 2.6 โรเตอร์ถูกแรงภายนอกกระทำทำให้เคลื่อนที่ไป 30 องศาในทิศทวนเข็มนาฬิกา จากนั้นจะย้ายจากมุมที่ถูกกระตุ้นกลับไปยังตำแหน่งที่ค่า Reluctance น้อยที่สุด การย้ายมุมที่เกิดจากการกระตุ้นแต่ละครั้งให้กลับไปยังตำแหน่งเดิม เรียกว่า สเต็ป (Step)

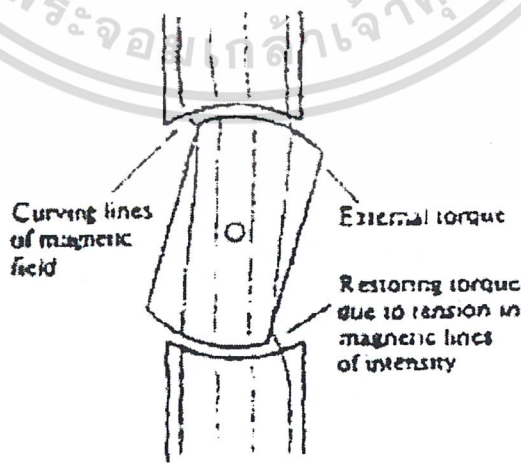

รูปที่ 2.5 แรงภายนอกที่มีผลต่อเส้นแรงแม่เหล็ก


เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

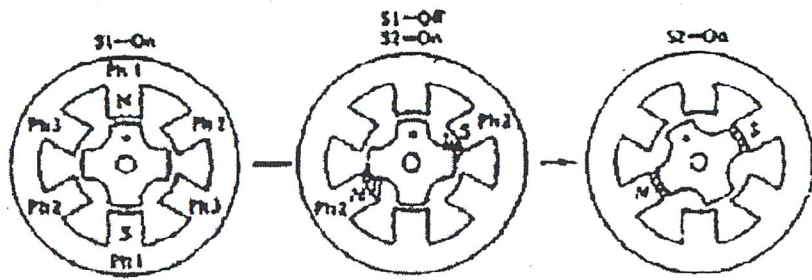

รูปที่ 2.6 ขั้นตอนการเคลื่อนที่ของโรเตอร์ เมื่อสแต็ปป์มอเตอร์ถูกกระตุ้น

2.1.2.2 สแต็ปป์มอเตอร์ชนิด Permanent Magnet หรือ ชนิดแม่เหล็กถาวร

สแต็ปป์มอเตอร์ชนิดนี้ใช้แม่เหล็กถาวรเป็นโรเตอร์ และมีซีกฟันของสเตเตอร์ล้อมรอบ ฟันของสเตเตอร์ ถูกพันด้วยขดลวดสำหรับสร้างสนามแม่เหล็ก เมื่อต้องการให้สแต็ปป์มอเตอร์ แบบแม่เหล็กถาวรมีขนาดของมุมสเต็ปเล็กลง จะต้องเพิ่มขั้วแม่เหล็กของโรเตอร์ และจำนวนซีกฟันของสเตเตอร์ แต่มีขีดจำกัดในการเพิ่มจำนวนขั้วแม่เหล็กของสเตเตอร์ เนื่องจากการสร้างแม่เหล็กถาวร โดยมีขั้วแม่เหล็กหลายขั้วทำได้ยาก

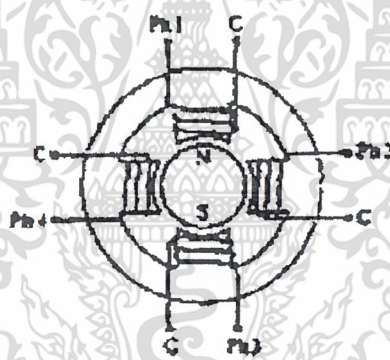

รูปที่ 2.7 โครงสร้างของสแต็ปป์มอเตอร์แบบแม่เหล็กถาวร


ตัวอย่างการทำงานของสแต็ปป์มอเตอร์แบบแม่เหล็กถาวร สมมุติว่าสแต็ปป์มอเตอร์ แบบแม่เหล็กถาวร ขนาด 4 เฟส มีโรเตอร์เป็นแม่เหล็กถาวรแบบทรงกระบอก และสเตเตอร์ มี 4 ซีกฟัน ซึ่งบริเวณรอบๆ พันด้วยขดลวด มีรูปแบบพื้นฐานของการทำงาน คือ เมื่อสร้างสัญญาณกระตุ้นตามลำดับเฟส โรเตอร์จะหมุนไปตามทิศทางของการกระตุ้น

ส่วนข้อเสียของสแต็ปป์มอเตอร์แบบแม่เหล็กถาวร คือ มีขนาดมุมสเต็ปใหญ่ ทำให้ความละเอียดของ สเต็ปต่อรอบน้อย เนื่องจากโครงสร้างของโรเตอร์เป็นแบบแม่เหล็กถาวร การสร้างแม่เหล็กถาวรให้มีหลายขั้ว ทำให้ไม่สามารถสร้างสเต็ปขนาดเล็กได้ สแต็ปป์มอเตอร์แบบแม่เหล็กถาวรส่วนใหญ่จะมีโครงสร้างขนาดเล็ก ทำให้ค่าทอร์ก (Torque) ที่ได้ต่อหน่วยปริมาตรมีค่าต่ำ ถ้าต้องการปรับปรุงประสิทธิภาพในเรื่องทอร์ก แม่เหล็กถาวรที่ใช้ต้องทำจาก สารแม่เหล็กที่มีสภาพความเป็นแม่เหล็กสูง

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

2.1.2.3 สเต็ปป์มอเตอร์ชนิด Hybrid

สเต็ปป์มอเตอร์ชนิดนี้มีแกนโรเตอร์เป็นแม่เหล็กถาวร โดยมีการทำงานร่วมกันของมอเตอร์แบบแม่เหล็กถาวรและแบบ Variable Reluctance สำหรับโครงสร้างของสเต็ปป์มอเตอร์ชนิด Hybrid มีโครงสร้างของสเตเตอร์คล้ายโครงสร้างของสเต็ปป์มอเตอร์แบบ Variable Reluctance แต่ต่างกันตรงที่การต่อขดลวด โดยที่แต่ละเฟสของสเต็ปป์มอเตอร์ แบบ Variable Reluctance จะมีขดลวดแค่ 2 ขดพันอยู่ที่ขั้วเดียวกัน เรียกว่าไบโพลาร์ (Bipolar) ซึ่งในการกระตุ้นแต่ละครั้งจะให้ขั้วที่แตกต่างกัน

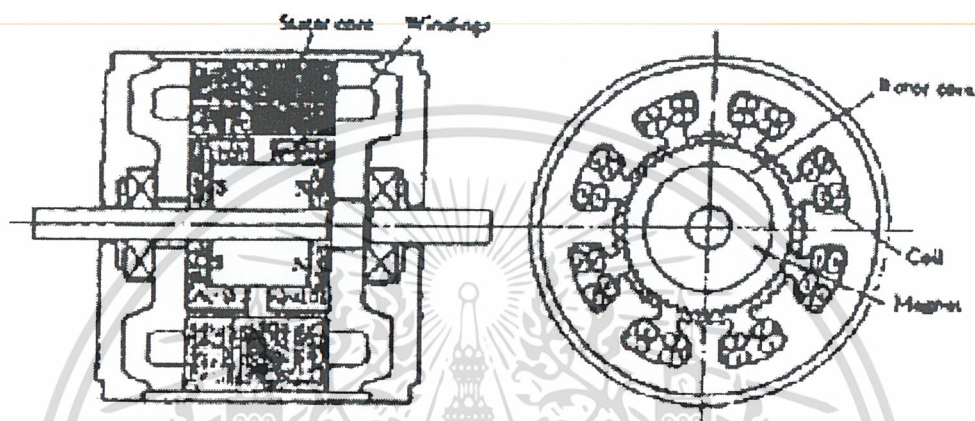

รูปที่ 2.8 โครงสร้างของสเต็ปป์มอเตอร์ชนิด Hybrid

คุณสมบัติที่สำคัญของสเต็ปป์มอเตอร์ชนิด Hybrid คือ โครงสร้างของมอเตอร์จะมีแม่เหล็กถาวรอยู่ตรงกลางระหว่างแม่เหล็กทั้งสอง การเหนี่ยวนำสนามแม่เหล็กทำได้โดยใช้สนามแม่เหล็กซึ่งสร้างจากสเตเตอร์ ซึ่งเป็นสนามแม่เหล็กแบบ Heteropolar ดังนั้นทอร์คเกิดจากการทำงานร่วมกันของสนามแม่เหล็ก 2 ชนิด คือ สนามแม่เหล็กถาวรและสนามแม่เหล็กเหนี่ยวนำที่เกิดจากการกระตุ้นของขดลวดแต่ละขด โครงสร้างของซิกฟันของสเตเตอร์ จะใหญ่กว่าซิกฟันของโรเตอร์ เล็กน้อยเพื่อเพิ่มความถูกต้องแม่นยำทางตำแหน่งของการเคลื่อนที่

หลักการทำงานของสเต็ปป์มอเตอร์ชนิด Hybrid ที่แตกต่างจากสเต็ปป์มอเตอร์ชนิด Variable Reluctance คือ แรงบิดที่เกิดจากสนามแม่เหล็กจะไม่ขึ้นอยู่กับกระแสที่ไหลผ่านขดลวดเพียงอย่างเดียว แต่ขึ้นอยู่กับโครงสร้างของซิกฟันด้วย ซึ่งซิกฟันที่ถูกออกแบบมาเพื่อให้ได้โครงสร้างขนาดเล็ก และใช้แม่เหล็กถาวรเป็นแกนกลางเพื่อลดผลของการเกิด Oscillate ทาง Mechanic

ข้อดีของสเต็ปป์มอเตอร์ชนิด Hybrid คือ มีขนาดเล็ก และมีความละเอียดของสเต็ปต่อรอบสูง รวมทั้งมีค่าทอร์คสูงกว่าสเต็ปป์มอเตอร์แบบ Variable Reluctance และมีแรงเฉื่อยทาง Mechanic น้อยกว่าสเต็ปป์มอเตอร์ชนิดแม่เหล็กถาวร

2.1.3 การกระตุ้นและควบคุมการหมุนของสเต็ปปีงมอเตอร์

การกระตุ้นและควบคุมการหมุนของสเต็ปปีงมอเตอร์ให้เคลื่อนที่ไปแต่ละสเต็ป ทำได้โดยจ่ายกำลังไฟฟ้าไปขดลวดแต่ละขดบนสเตเตอร์ ซึ่งต้องป้อนเป็นแบบซีแควน ในรูปแบบที่ถูกต้อง แบ่งได้เป็น 3 รูปแบบ คือ แบบเวฟ (Wave), แบบ 2 เฟส (2 Phase), แบบครึ่งสเต็ป (Half Step) โดยทั้ง 3 แบบ ต่างก็มีข้อดีและข้อเสียแตกต่างกันไปดังนี้

แบบเวฟเป็นการกระตุ้นที่ง่ายที่สุด โดยทำการกระตุ้นขดลวดทีละขดในเวลาหนึ่งและเรียงถัดกันไป ดังเช่น ขดที่ 1, 2, 3, 4, 1 หรือ 1, 4, 3, 2, 1 ขึ้นอยู่กับทิศทางที่ต้องการให้หมุน ดังนั้นจึงมีขดลวดเพียงขดเดียวที่ถูกกระตุ้นเท่านั้น วงจรกระตุ้นแบบเวฟจึงมีราคาที่ถูกและออกแบบง่ายกว่า ขั้นตอนการทำงานต่างๆแสดงดังตารางที่ 2.1

ตารางที่ 2.1 ขั้นตอนการกระตุ้นขดลวดแต่ละเฟสแบบเวฟ

สเต็ปที่	เฟสที่ 1	เฟสที่ 2	เฟสที่ 3	เฟสที่ 4
1	ทำงาน	-	-	-
2	-	ทำงาน	-	-
3	-	-	ทำงาน	-
4	-	-	-	ทำงาน

แบบ 2 เฟส เป็นการกระตุ้นอีกรูปแบบหนึ่งซึ่งคล้ายกับแบบเวฟ แต่การกระตุ้นแบบนี้จะทำโดยการจ่ายกระแสไฟฟ้าไปยังขดลวด 2 ขดที่อยู่ใกล้กันในเวลาเดียวกันและเรียงถัดกันไป เช่นเดียวกับแบบเวฟ คือ ขดลวด 12, 23, 34, 41, 12 หรือ 14, 43, 32, 21, 14 ขึ้นอยู่กับทิศทางการหมุน การเพิ่มจำนวนขดลวดที่ถูกกระตุ้นนี้ ทำให้เพิ่มแรงบิดได้มากกว่าแบบเวฟ โรเตอร์จะเคลื่อนที่ได้ด้วยแรงดึงแบบเต็มแรง จาก 2 ขดลวดที่ถูกกระตุ้นพร้อมกันและต่อไปด้วยแรงดึงจากอีก 2 ขดลวดถัดไป สำหรับข้อเสีย คือ การกระตุ้นแบบนี้ต้องใช้แหล่งจ่ายกำลังไฟมากขึ้น ขั้นตอนการทำงานต่างๆแสดงดังตารางที่ 2.2

ตารางที่ 2.2 ขั้นตอนการกระตุ้นขดลวดแต่ละเฟสแบบ 2 เฟส

สเต็ปที่	เฟสที่ 1	เฟสที่ 2	เฟสที่ 3	เฟสที่ 4
1	ทำงาน	ทำงาน	-	-
2	-	ทำงาน	ทำงาน	-
3	-	-	ทำงาน	ทำงาน
4	ทำงาน	-	-	ทำงาน

ส่วนแบบครึ่งสเต็ป เป็นรูปแบบที่เกิดจากการผสมผสานระหว่างการกระตุ้นแบบเวฟและแบบ 2 เฟส เพื่อเพิ่มจำนวนสเต็ปต่อรอบอีกเท่าตัวหนึ่ง การกระตุ้นแบบ 2 เฟสนี้จะทำการกระตุ้นขดลวดเรียงกันไปเป็นลำดับดังนี้ ขดลวดที่ถูกกระตุ้น 1, 12, 2, 23, 3, 34, 4, 41, 1 หรือในการหมุนอีกทิศทางหนึ่งจะได้เป็น 1, 14, 4, 43, 3, 32, 2, 21, 1 แรงบิดที่ได้จากการกระตุ้นแบบนี้จะเพิ่มมากขึ้นอีก เพราะช่วงสเต็ปมีระยะสั้นลงและแต่ละสเต็ปเกิดแรงดึงจากขดลวด 2 ขดที่ถูกเอกซารนี้เป็นเอกซารที่สว่างไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่นิยมนำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

กระตุ้นพร้อมกัน ความถูกต้องของตำแหน่งมีเพิ่มมากขึ้น แต่ต้องพึงระวังไว้อีกประการหนึ่ง คือ เมื่อถูกกระตุ้นให้ทำงานในรูปแบบนี้ จะต้องทำการหมุนถึง 2 เติปจึงจะได้เท่ากับ 2 แบบแรก สำหรับแหล่งจ่ายกำลังไฟฟ้าต้องใช้เท่ากับการกระตุ้นแบบ 2 เฟสจึงจะเพียงพอ ขั้นตอนการทำงานต่างๆ แสดงดังตารางที่ 2.3

ตารางที่ 2.3 ขั้นตอนการกระตุ้นขดลวดแต่ละเฟสแบบครึ่งเตีป

เตีปที่	เฟสที่ 1	เฟสที่ 2	เฟสที่ 3	เฟสที่ 4
1	ทำงาน	-	-	-
2	ทำงาน	ทำงาน	-	-
3	-	ทำงาน	-	-
4	-	ทำงาน	ทำงาน	-
5	-	-	ทำงาน	-
6	-	-	ทำงาน	ทำงาน
7	-	-	-	ทำงาน
8	ทำงาน	-	-	ทำงาน

2.2 การอินเตอร์เฟสกับคอมพิวเตอร์

การอินเตอร์เฟสกับคอมพิวเตอร์ หรือ ไมโครโปรเซสเซอร์ คือ การทำงานติดต่อกันระหว่างซีพียูและอุปกรณ์อื่นๆ สำหรับการโอนถ่ายข้อมูลระหว่างอุปกรณ์ต่างๆ นอกเหนือจากจะต้องทำงานติดต่อกับ RAM, ROM แล้ว ยังต้องมีการติดต่อกับอุปกรณ์ภายนอกที่มีการส่งข้อมูลอินพุต, เอาท์พุทอีกทางหนึ่ง ซึ่งเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพให้ระบบมีความสมบูรณ์ขึ้น ในระบบต่างของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ จะทำงานต่อเนื่องเป็นลูกโซ่ ดังเช่น การส่งรับข้อมูลจากซีพียูไปยังส่วนอื่นๆ เป็นต้น

การที่จะโอนย้ายข้อมูลทุกตัวนั้นจะต้องมีแหล่งส่งข้อมูล และแหล่งที่รับข้อมูล สำหรับกระบวนการเหล่านั้น จะมีส่วนที่สำคัญ คือ ข้อมูลนั้นเป็น address หรือว่าเป็น data , จะส่งไปยังจุดไหน ตัวอย่างเช่น ส่งไปยังหน่วยความจำ หรืออุปกรณ์อินพุต/เอาท์พุต และจะส่งเมื่อไร การทำงานเหล่านี้โดยทั่วไป จะต้องมียุทธศาสตร์ในการตรวจสอบอุปกรณ์ว่าพร้อมที่จะส่ง/รับข้อมูลหรือไม่ก่อนเสมอ เนื่องจากจุดที่รับและส่งข้อมูล จะต้องมียุทธศาสตร์ตรวจสอบความพร้อมอยู่เสมอ เพื่อที่จะให้ข้อมูลที่เรากำลังใช้นั้นๆ เป็นระเบียบ ตัวอย่างเช่น ส่งข้อมูลจากซีพียูไปยังอุปกรณ์รอบข้าง เป็นต้น ซึ่งจุดรับส่งคู่หนึ่งๆ อาจจะเป็นระหว่างซีพียูด้วยกัน หรือ ซีพียูกับหน่วยความจำ หรือ ซีพียูกับอุปกรณ์รอบข้าง หรือระหว่างอุปกรณ์รอบข้างด้วยกัน หรือ ระหว่างหน่วยความจำกับอุปกรณ์รอบข้าง ก็ได้ สำหรับข้อมูลที่โอนย้ายไปมานั้น จะอยู่ในลักษณะของเลขฐานสอง ตัวอย่างเช่น 01101100₂ ซึ่งเลขแต่ละตัวจะแทนด้วย 1 บิต อาจเป็น 8 บิตหรือ 16 บิต ขึ้นอยู่กับระบบนั้นๆ ถ้าหากเป็นการต่อจากพอร์ตคอมพิวเตอร์ ไม่ว่าจะเป็นพอร์ตอนุกรม หรือพอร์ตขนาน ในสัญญาณที่ส่งมาจะมีระบบแรงดันไฟฟ้า คือ

- พอร์ตอนุกรม (RS-232) มีแรงดัน ±3 ถึง ±25 VDC
- พอร์ตขนาน มีแรงดัน 5 VDC (TTL) ต่อ 1 บิต

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

จะเห็นได้ว่าระดับสัญญาณแรงดันไฟฟ้าที่ขั้วขาให้ดูนี้ เราสามารถที่จะควบคุมและนำมาใช้กับอุปกรณ์รอบข้างหรืออุปกรณ์ภายนอกได้ ดังจะยกตัวอย่าง เช่น พอร์ตขนานระดับแรงดันไฟฟ้า 5 VDC สามารถนำมาใช้ในการขับรีเลย์, ทรานซิสเตอร์, หลอดไฟ LED ให้ทำงานได้ โดยการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ไปควบคุมที่พอร์ตพริ้นเตอร์ เป็นต้น

2.2.1 การเชื่อมต่ออุปกรณ์เข้ากับคอมพิวเตอร์

โดยจะแบ่งได้เป็น 2 แบบ คือ อุปกรณ์เชื่อมต่ออยู่หลังคอมพิวเตอร์ และ อยู่ในคอมพิวเตอร์ ดังนี้

2.2.1.1 อุปกรณ์เชื่อมต่ออยู่หลังคอมพิวเตอร์

- พอร์ตต่อคีย์บอร์ด หรือ อาจเรียกกันว่า PS/2 , mini-DIN
- พอร์ตต่อเมาส์ หรือ อาจเรียกกันว่า PS/2 , mini-DIN
- พอร์ตต่ออนุกรม อาจเรียกว่า Serial Port , Com Port (Com1,Com2) ใช้ในระบบติดต่อสื่อสาร RS-232
- พอร์ตต่อขนาน อาจเรียกว่า Parallel Port ,Printer port(LPT1,LPT2) ส่วนใหญ่จะใช้พ่วงต่อกับเครื่องพิมพ์
- พอร์ตต่อจอystick ส่วนมากจะเห็นพอร์ตนี้อยู่ที่ซาว์ดการ์ดเป็นส่วนใหญ่
- พอร์ตต่อโมเด็ม โดยตัว Connector จะเป็นประเภทเดียวกับสายสัญญาณโทรศัพท์
- พอร์ต USB (Universal Serial Bus) เป็นพอร์ตรุ่นใหม่ที่สามารถพ่วงอุปกรณ์ได้หลายชนิด เช่น เมาส์ คีย์บอร์ด , โมเด็ม , กล้องดิจิตอล เป็นต้น
- พอร์ตเชื่อมต่อระบบเครือข่าย จะพบอยู่กับการ์ดแลน หรือเรียกว่า พอร์ต RJ-45
- พอร์ต SCSI (Small Computer System Interface) มักใช้เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ที่ต้องการความเร็วสูง

2.2.1.2 อุปกรณ์เชื่อมต่ออยู่ภายในคอมพิวเตอร์

- EIDE (Enhanced Integrated Drive Electronics) สายเชื่อมต่อกับฮาร์ดดิสก์
- SCSI (Small Computer System Interface) โดยมากจะมากับการ์ด ที่เป็นแบบสล็อตซี
- ฟลอปปีไดรฟ์ คอมพิวเตอร์ทุกเครื่องจะมีไว้สำหรับต่อฟลอปปีไดรฟ์
- คอนเน็กเตอร์อนุกรม มี 10 เข็ม อยู่ที่แผงวงจรเมนบอร์ด
- คอนเน็กเตอร์ขนาน มี 26 เข็ม อยู่ที่แผงวงจรเมนบอร์ด

2.2.2 ระบบที่ใช้ติดต่อสื่อสารข้อมูลของคอมพิวเตอร์

- USB(Universal Serial Port) รวมถึง Firewire (IEEE-1348) เป็นระบบใช้ติดต่อสื่อสารข้อมูลแบบใหม่ ที่มีความเร็วสูง อีกทั้งเสถียรหลากหลายขึ้น ระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์ หรือคอมพิวเตอร์กับอุปกรณ์ภายนอก(Hardware) ซึ่ง USB ได้ถูกนำมาเข้ามาแทน การติดต่อแบบ RS-232 และ Centronics Printer Ports ดังจะเห็นได้จากอุปกรณ์ โมเด็ม หรือ อุปกรณ์ตัวอื่นๆ เป็นต้น

- Firewire มันได้ถูกออกแบบเพื่อรองรับการสื่อสารสำหรับข้อมูลที่เป็น สัญญาณภาพ , เสียง , วีดีโอ รวมถึง ขนาดของบัสที่ที่มีขนาดใหญ่

- Microwire , SPI , I²C Interface การติดต่อสื่อสารเป็นแบบ Synchronous Serial เหมาะสำหรับการใช้ในระยะเวลาสั้นๆ ซึ่ง Microtroller ส่วนใหญ่แล้วจะ ติดต่อบนนี้

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้


- Ethernet ใช้ติดต่อสื่อสารในระบบเครือข่ายหรือที่เรียก ระบบแลนค์ ที่มีเครื่องคอมพิวเตอร์ต่อกันไปมาหลายๆเครื่อง เป็นระบบที่มีความเร็วสูง และอุปกรณ์ด้านฮาร์ดแวร์ และซอฟต์แวร์ มีความซับซ้อน รวมทั้งราคาสูงกว่าระบบการติดต่อสื่อสารแบบอื่นๆในที่นี้มากกว่าทั้งหมดนี้

- Centronics Parallel Printer Port Interface สามารถส่งข้อมูลได้หลายบิต สำหรับการส่งหนึ่งครั้ง ซึ่งมีความเร็วสูงสุด มักจะนิยมใช้สำหรับการติดต่อสื่อสาร ระหว่างพีซีและเครื่องพิมพ์ (Printer) , เครื่องสแกนเนอร์ , เครื่องเก็บข้อมูลแบบภายนอก (Data Acquisition Devices) เป็นต้น

- IrDA (Interface Data Association) เป็นการสื่อสารข้อมูลแบบไร้สาย โดยใช้แสงอินฟราเรด ซึ่งใช้ได้ในระยะทางสั้นๆที่สายเคเบิลไม่สามารถติดตั้งได้ หรือ เข้าไปไม่ถึง ดังจะพบเห็นในชีวิตประจำวัน เช่น รีโมททีวี หรือวีดีโอ , เม้าส์ หรือ คีย์บอร์ดอินฟราเรด เป็นต้น

- MIDI (Musical Instrument Digital Interface) ใช้สำหรับการสื่อสารแบบอนาล็อกในเครื่องมือด้านเครื่องเสียง , เครื่องมือด้านดนตรี (ซินติไซเซอร์ / เปอร์คัสชัน / กีตาร์เอฟเฟ็ก) , เครื่องมือควบคุมเสียงในโรงภาพยนตร์ (มิกเซอร์/อีควอไรเซอร์/เอฟเฟ็กต่างๆ) ซึ่งมันจะใช้กระแสไฟประมาณ 5 mA ที่ความเร็ว 31.5 kbps

2.2.3 รายละเอียดเกี่ยวกับพอร์ตนาน

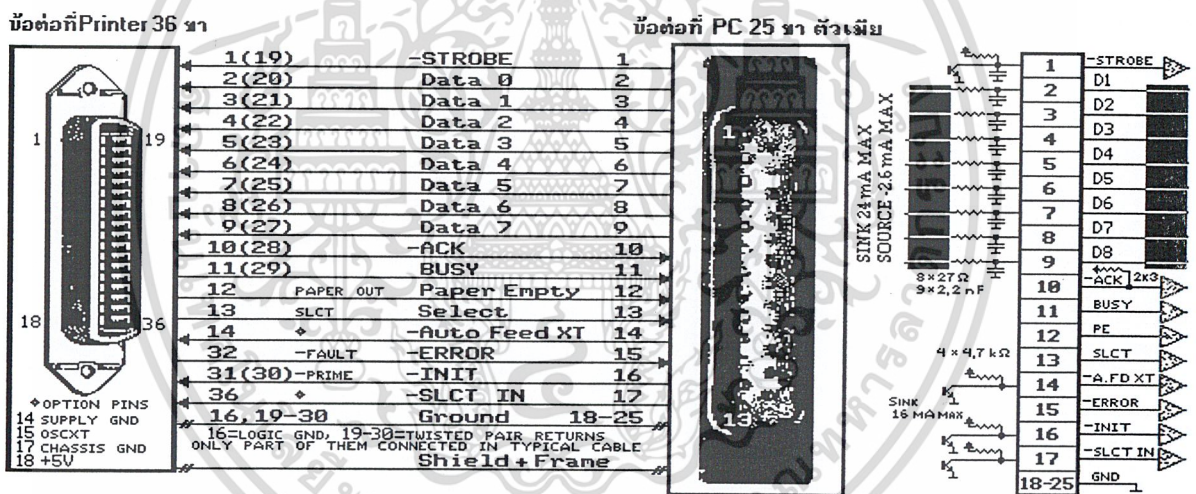

รูปที่ 2.9 แสดงรายละเอียดของพอร์ตนาน

ดังรูปที่ 2.9 แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับพอร์ตนาน โดยรูปด้านซ้ายเป็นขั้วต่อสำหรับต่อเชื่อมกับพริ้นเตอร์มีช่องสำหรับเสียบขาทั้งหมด 36 ขา และรูปด้านขวาเป็นขั้วต่อสำหรับต่อเชื่อมกับคอมพิวเตอร์มี 25 ขา การส่งงานพริ้นเตอร์ ทำโดยส่งสัญญาณจากคอมพิวเตอร์ไปควบคุมผ่านพอร์ตนาน โดยแต่ละขาจะทำหน้าที่รับหรือส่งสัญญาณต่างกัน ดังรูปภาพที่ 2.9 ดังนั้นเราสามารถประยุกต์ใช้หลักการนี้ ส่งสัญญาณไปควบคุมสเต็ปมอเตอร์ของชุดเคลื่อนที่ไปเคลื่อนที่ตามต้องการได้

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

2.3 แหล่งจ่ายไฟ

แหล่งจ่ายไฟ (Power Supply) เป็นสิ่งที่มีบทบาทมากในวงจรอิเล็กทรอนิกส์เพราะอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทุกตัวจะสามารถทำงานได้ก็ต่อเมื่อได้รับแรงดันไฟเลี้ยงจากแหล่งจ่ายไฟ แหล่งจ่ายไฟที่ใช้ในงานในวงจรอิเล็กทรอนิกส์มีทั้งแหล่งจ่ายไฟสลับและแหล่งจ่ายไฟตรง โดยในที่นี้จะขออธิบายเฉพาะแหล่งจ่ายไฟตรง ซึ่งสามารถแบ่งออกได้เป็นแหล่งจ่ายไฟตรงแบบลิเนียร์ (linear power supply) และแหล่งจ่ายไฟตรงแบบสวิตซิ่ง (switching power supply)


2.3.1 บล็อกไดอะแกรมของแหล่งจ่ายไฟแบบลิเนียร์

ส่วนประกอบหลักๆ ของแหล่งจ่ายไฟแบบลิเนียร์ มีดังนี้

- หม้อแปลงลดแรงดันจาก 220 โวลต์
- ส่วนเรกติไฟเออร์ (rectifier)
- ส่วนกรองแรงดัน (filter)
- ส่วนควบคุมแรงดันให้คงที่ (regulator)
- ส่วนป้องกัน

ดังแสดงในรูปแบบการทำงานตามไดอะแกรมดังรูปข้างล่าง การทำงานสามารถอธิบายได้ดังนี้ หม้อแปลงจะทำหน้าที่ลดแรงดันไฟฟ้าบ้านจาก 220 VAC ให้เหลือตามต้องการ แรงดันไฟสลับทางขดทุติยภูมิของหม้อแปลงจะถูกป้อนเข้าวงจรเรกติไฟเออร์ เพื่อเปลี่ยนกระแสไฟสลับให้เป็นไฟตรง อุปกรณ์ทำหน้าที่หลักในส่วนนี้ คือ ไดโอดเรกติไฟร์ หลังจากนั้นจะผ่านขั้ววงจรกรองแรงดันเพื่อให้ได้ไฟตรงที่มีความราบเรียบมากขึ้น โดยใช้ตัวเก็บประจุเป็นอุปกรณ์หลักจากไฟตรงที่ยังมีค่าไม่คงที่แน่นอนอนันต์ จะถูกป้อนเข้าวงจรเรกูเลเตอร์ เพื่อควบคุมให้ได้แรงดันไฟตรงเอาต์พุตที่คงที่มากขึ้น ในส่วนเรกูเลเตอร์มักใช้ซีเนอร์ไดโอดหรือ ไอซีเรกูเลเตอร์เป็นอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่หลักในการควบคุมแรงดัน

นอกจากนั้นในแหล่งจ่ายไฟที่มีประสิทธิภาพสูงๆ จะมีวงจรควบคุมกระแสเอาต์พุตด้วย กล่าวคือ เมื่อใดที่โหลดดึงกระแสมากจะทำให้แรงดันเอาต์พุตลดลง วงจรนี้จะตรวจจับได้และส่งสัญญาณไปควบคุมให้ส่วนเรกูเลเตอร์ทำงานเพิ่มขึ้น เพื่อป้องกันมิให้แรงดันเอาต์พุตตกลง นอกจากนั้นยังสามารถเพิ่มกระแสทางเอาต์พุตได้ด้วยการต่อทรานซิสเตอร์กำลัง ส่วนสุดท้ายคือส่วนป้องกันซึ่งก็มีหลายแบบ เช่น ป้องกันเอาต์พุตลัดวงจร, ป้องกัน โหลดดึงกระแสมากเกินไป, ป้องกันการต่อผิดขั้ว และป้องกันในเรื่องของอุณหภูมิ

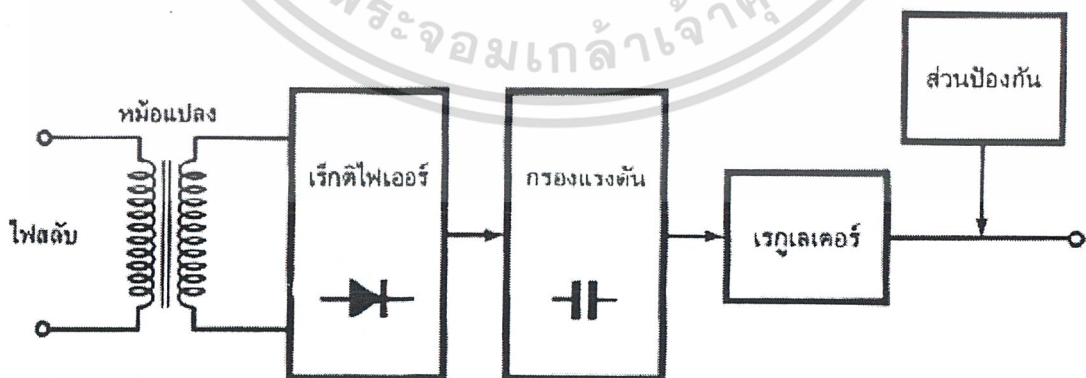

รูปที่ 2.10 บล็อกไดอะแกรมพื้นฐานของแหล่งจ่ายไฟ

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้


2.3.2 วงจรเรกติไฟร์และกรองแรงดัน : ตัวอย่างวงจรและการคำนวณ

ตัวอย่างวงจรเรกติไฟร์มี 3 แบบ คือ แบบครึ่งคลื่น (half wave) , เต็มคลื่น (full wave) และแบบบริดจ์ (bridge) ดังรูปที่ 2.11 เป็นวงจรเรกติไฟร์แบบครึ่งคลื่น (half-wave rectifier) ใช้ไดโอดเพียงตัวเดียวในการเรกติไฟร์ ไดโอดจะยอมให้กระแสผ่านไปได้เมื่อตัวมันได้รับแรงดันไบแอสตรง จากไฟสลับที่ผ่านการลดแรงดันโดยหม้อแปลง จะมีแรงดันในซีกบวกเท่านั้นที่สามารถผ่านมันไปได้ จึงได้รูปสัญญาณของแรงดันเอาต์พุตเป็นช่วงๆ ทั้งนี้เพราะในซีกลบของแรงดันไฟสลับไม่สามารถผ่านไดโอดไปได้นั่นเอง

ในรูปที่ 2.12 เป็นวงจรเรกติไฟร์แบบเต็มคลื่น (full-wave rectifier) จากข้อดีของการเรกติไฟร์แบบครึ่งคลื่นที่ได้แรงดันเอาต์พุตจากไฟสลับเพียงซีกเดียว จึงเพิ่มไดโอดเข้าไปอีก 1 ตัว และใช้หม้อแปลงลดแรงดันแบบมีแท็ปกลาง การทำงานจะเริ่มจากในช่วงซีกบวกของไฟสลับทางอินพุตจะทำให้ไดโอด D_1 ทำงานยอมให้มีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านตัวมันไปยังโหลด R_L เกิดมีแรงดันตกคร่อมโหลด R_L ขึ้น ต่อมาเมื่อไฟสลับในซีกลบเข้ามา แท็ปกลางของหม้อแปลงจะมีขั้วไฟฟ้าเป็นลบ ในขณะที่ขั้วลบของหม้อแปลงในตำแหน่ง B เป็นขั้วบวก ทำให้ไดโอด D_2 ได้รับการไบแอสตรงจึงนำกระแส เกิดกระแสไฟฟ้าไหลผ่านไปยังโหลด R_L เกิดแรงดันตกคร่อมที่โหลด R_L เช่นเดียวกับในซีกบวก จึงได้แรงดันเอาต์พุตมีลักษณะเป็นพัลส์


ในการเรกติไฟร์แบบเต็มคลื่นต้องใช้หม้อแปลงที่มีแท็ปกลาง ทำให้กระแสของหม้อแปลงถูกแบ่งครึ่ง ส่งผลให้ความสามารถในการจ่ายกระแสของหม้อแปลงถูกแบ่งครึ่ง ส่งผลให้ความสามารถในการจ่ายกระแสของหม้อแปลงลดลง จึงได้มีการคิดใช้วิธีการเรกติไฟร์เต็มคลื่นอีกแบบหนึ่ง คือ แบบบริดจ์ (bridge full-wave rectifier) ในการเรกติไฟร์แบบนี้จะให้ผลทางเอาต์พุตเหมือนกับการเรกติไฟร์แบบเต็มคลื่นทุกประการ แต่หม้อแปลงที่ใช้ในการลดแรงดันไม่ต้องมีแท็ปกลาง และใช้ไดโอดเพิ่มอีก 2 ตัว ดังวงจรในรูปที่ 2.13

ในซีกบวกของไฟสลับ จุด A จะมีขั้วเป็นบวก จุด B มีขั้วเป็นลบ ทำให้ไดโอด D_1 และ D_2 ทำงาน เกิดกระแสไฟฟ้าไหลผ่านไปยังโหลด R_L เกิดแรงดันตกคร่อมโหลด R_L ต่อมาเมื่อไฟสลับในซีกลบเข้ามา จุด A จะกลับเป็นขั้วลบ จุด B เป็นขั้วบวก ทำให้ไดโอด D_3 และ D_4 สลับมาทำงานบ้าง เกิดกระแสไฟฟ้าไหลผ่านโหลด R_L และเกิดแรงดันตกคร่อมโหลด R_L เหมือนกับในซีกบวก จึงได้แรงดันเอาต์พุตออกมารอบทั้งสองซีกของไฟสลับ

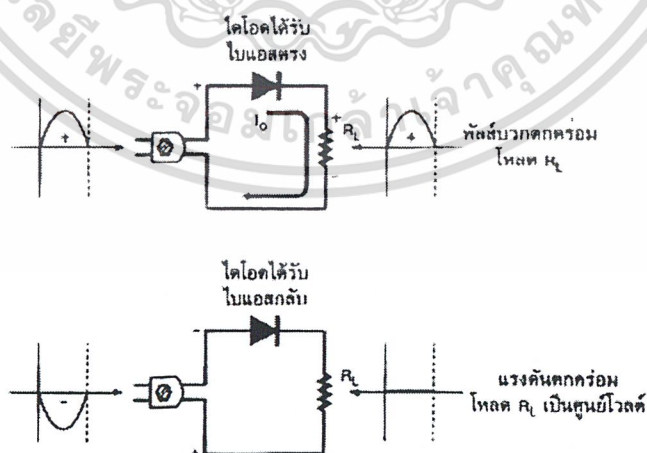


รูปที่ 2.11 การเรกติไฟร์แบบครึ่งคลื่น

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

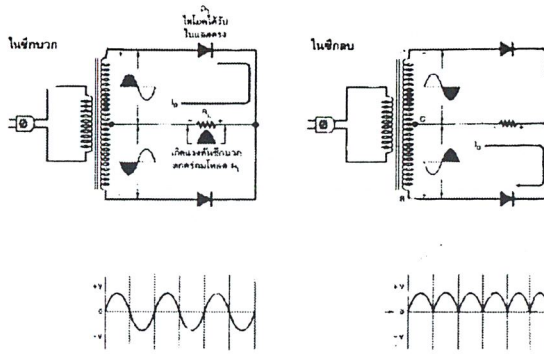


รูปที่ 2.12 การเร็คติไฟร์แบบเต็มคลื่น

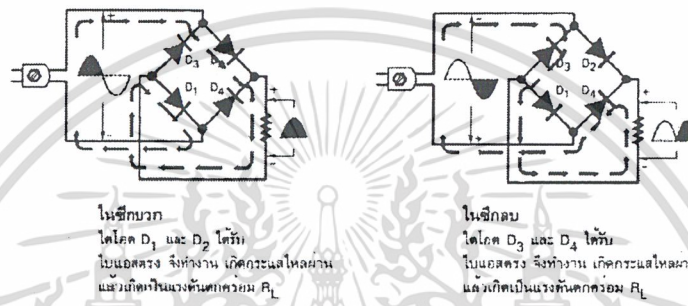

รูปที่ 2.13 การเร็คติไฟร์แบบบริดจ์


จากรูปที่ 2.14 จะเห็นว่าเอาต์พุตของวงจรเร็คติไฟร์จะได้เป็นพัลส์ไฟตรง ซึ่งไม่มีความราบเรียบ และแรงดันยังไม่คงที่เท่าที่ควร จึงต้องมีอุปกรณ์เพื่อทำหน้าที่กรองแรงดันให้เรียบ อย่างง่ายที่สุด คือ ตัวเก็บประจุค่าสูงๆ คร่อมที่เอาต์พุต จะทำให้ได้สัญญาณเอาต์พุตออกมาเรียบขึ้นดังวงจรดังรูปข้างล่าง

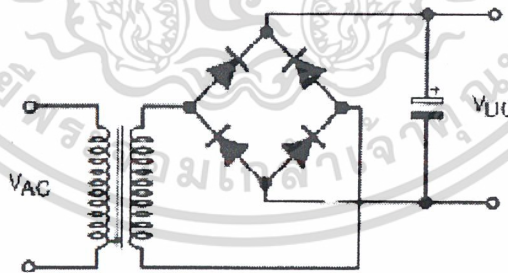

รูปที่ 2.14 การต่อตัวเก็บประจุที่เอาต์พุต เพื่อกรองแรงดันให้เรียบขึ้น

ตัวเก็บประจุช่วยกรองแรงดันได้อย่างไร ด้วยคุณสมบัติของตัวเก็บประจุที่สามารถเก็บและคายประจุไฟฟ้าได้ เมื่อวงจรเร็คติไฟร์ได้พัลส์ไฟตรงมา ในช่วงขาขึ้นของแรงดันตัวเก็บประจุจะเริ่มเก็บประจุแรงดัน และเมื่อแรงดันอินพุตของวงจรเร็คติไฟร์เริ่มลดลง ตัวเก็บประจุก็จะทำการคายประจุออกมาอย่างช้าๆ จนเมื่อแรงดันจากการเร็คติไฟร์ในอีกซีกหนึ่งของไฟสลับเข้ามา ตัวเก็บประจุก็จะกลับมาประจุแรงดันอีกครั้งหนึ่ง ทำให้แรงดันที่ตกคร่อมตัวเก็บประจุซึ่งก็คือแรงดันเอาต์พุตมีความเรียบเป็นเส้นตรงมากขึ้น ดังรูปข้างล่าง


เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

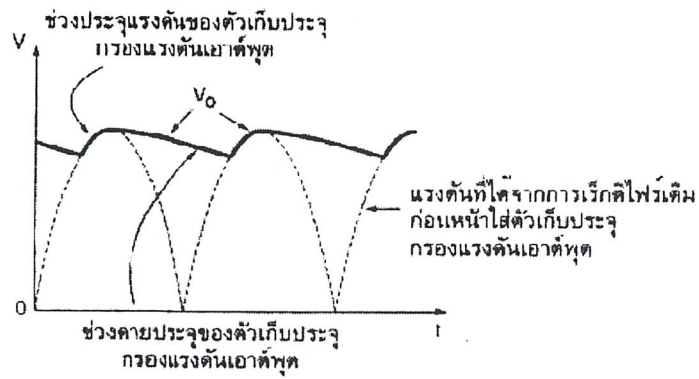

รูปที่ 2.15 ลักษณะการกรองแรงดันของตัวเก็บประจุ

นอกจากตัวเก็บประจุเดี่ยวๆ แล้วยังสามารถเพิ่มตัวเหนี่ยวนำและตัวต้านทานช่วยในการกรองแรงดันให้ราบเรียบดังรูปข้างล่าง เมื่อต่อตัวเหนี่ยวนำเข้าไป ค่าความเหนี่ยวนำของตัวเหนี่ยวนำจะสร้างอิมพีแดนซ์ค่าสูงต้านส่วนประกอบกระแสสลับของกระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่านไดโอด แต่ในขณะเดียวกัน ตัวเหนี่ยวนำก็ยอมให้ส่วนประกอบกระแสตรงของกระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่านไดโอดผ่านไป ได้ ทำให้แรงดันเอาต์พุตมีความเรียบมากขึ้น แต่อย่างไรก็ตามการใช้ตัวเหนี่ยวนำเพื่อกรองแรงดันเพียงอย่างเดียว ยังไม่สามารถทำให้ริปเปิล (ripple) หรือระลอกคลื่นบนแรงดันไฟตรงหมดไปได้ นอกจากนี้การใช้ตัวเหนี่ยวนำเพียงอย่างเดียวในการกรองแรงดันยังทำให้แรงดันเอาต์พุตที่ได้มีค่าลดลง จึงต้องต่อตัวเก็บประจุเพิ่มเข้าไปด้วย ดังในรูป 2.16 (ก) เพื่อช่วยให้แรงดันเอาต์พุตมีความราบเรียบเพิ่มมากขึ้น และมีค่าแรงดันไฟตรงสูงขึ้นด้วย

อย่างไรก็ตามการใช้ตัวเหนี่ยวนำก็มีความยุ่งยากไม่น้อยในการสร้างตัวเหนี่ยวนำขึ้นมาใช้งาน จึงมีการใช้ตัวต้านทานมาต่อแทนตัวเหนี่ยวนำดังในรูป 2.16 (ข) ซึ่งก็พอใช้งานได้แต่ไม่เหมาะสมที่มีกระแสสูงๆ เพราะจะเกิดความร้อนสะสมจำนวนมากที่ตัวต้านทาน อาจทำให้ตัวต้านทานไหม้เสียหายได้

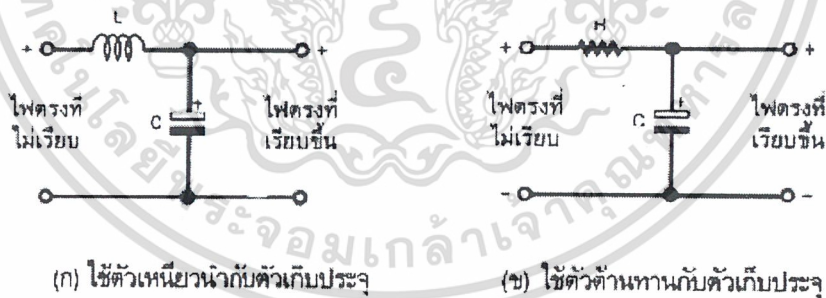


รูปที่ 2.16 การใช้ตัวเหนี่ยวนำและตัวต้านทานมาต่อร่วมกับตัวเก็บประจุเพื่อกรองแรงดัน

2.4 โซลินอยด์ (solenoid)

เป็นอุปกรณ์แม่เหล็กไฟฟ้าที่ทำหน้าที่เปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานจลน์ โซลินอยด์จะมีลักษณะเป็นขดลวดพันบนแกนทรงกระบอก ภายในแกนจะมีแกนเหล็กที่สามารถเคลื่อนที่ได้อิสระเมื่อมีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านขดลวด ทำให้มีสภาพเหมือนเป็นแม่เหล็กซึ่งจะทำการดึงแกนเหล็กนี้ให้เคลื่อนที่ได้ ดังรูปข้างล่าง

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

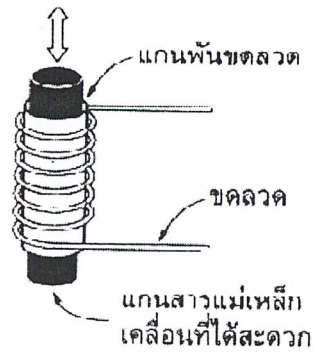


รูปที่ 2.17 โครงสร้างของโซลินอยด์

โซลินอยด์มีทั้งแบบไฟตรงและไฟสลัป โดยมีข้อแตกต่างกันดังนี้ ในโซลินอยด์ไฟตรง กระแสที่ไหลในขดลวดจะค่อนข้างคงที่ ไม่ว่าแกนเหล็กเคลื่อนที่นั้นจะอยู่ที่ตำแหน่งใดก็ตาม แต่ในโซลินอยด์ไฟสลัปเมื่อแกนเหล็กเคลื่อนที่อยู่ในตำแหน่งนอกขดลวดกระแสจะมีค่าสูง และจะลดลงเมื่อแกนเหล็กเคลื่อนที่เข้ามาจนสุดขดลวด ดังนั้นโซลินอยด์ไฟสลัปจึงต้องระมัดระวังอย่าให้แกนเคลื่อนที่เกิดการติดขัดขณะที่มีการเคลื่อนที่ มิฉะนั้นจะทำให้เกิดกระแสจำนวนมากไหลค้างอยู่ ทำให้ขดลวดร้อนขึ้นและอาจไหม้เสียหายได้

2.5 รีเลย์ (relay)

เป็นอุปกรณ์ที่ใช้กระแสต่ำ เพื่อควบคุมสวิตซ์ให้ตัดคือ โหลดที่มีกระแสสูงๆ โครงสร้างส่วนประกอบของรีเลย์ แสดงดังรูปข้างล่าง การทำงานของรีเลย์ คือ เมื่อมีแรงดันตกคร่อมขดลวดจะทำให้เกิดกระแสไหลผ่านขดลวด ซึ่งจะ ทำให้หน้าสัมผัสเคลื่อนที่ (moving contact) เกิดสนามแม่เหล็กไฟฟ้าดูดหน้าสัมผัส NO (ปกติเปิดวงจร : normally open) ให้ต่อวงจร และเมื่อปลดแรงดันออก สนามแม่เหล็กก็จะหมดลง หน้าสัมผัสเคลื่อนที่ก็จะดีดกลับมามาต่อยังหน้าสัมผัส NC (ปกติต่อวงจร : normally close) สัญลักษณ์ของรีเลย์มีหลายแบบ ดังแสดงในรูป 2.18

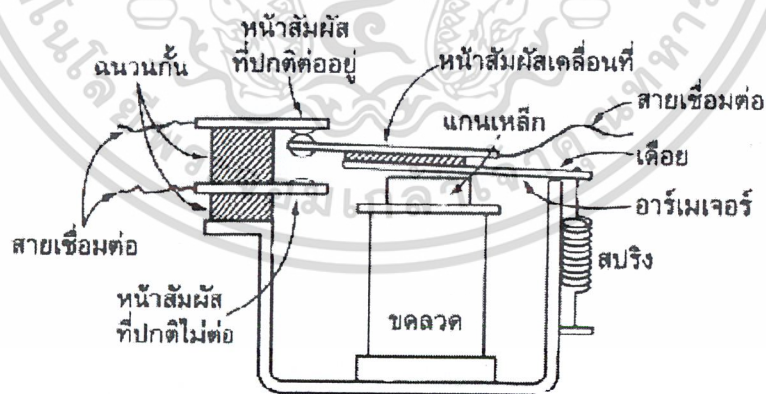


รูปที่ 2.18 โครงสร้างของรีเลย์

รีเลย์เป็นอุปกรณ์ที่มีความเร็วในการทำงานต่ำ ดังนั้นในรีเลย์ชนิดแรงดันต่ำจะใช้เวลาในการทำงานราว 15-30 มิลลิวินาที และใช้เวลามากกว่า 100 มิลลิวินาที สำหรับรีเลย์ขนาดใหญ่ที่ใช้ในวงจรมอเตอร์

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

2.6 ทรานซิสเตอร์


เป็นอุปกรณ์สารกึ่งตัวนำที่พัฒนามาจากไดโอด สามารถที่จะขยายสัญญาณให้มีขนาดโคขึ้นได้ ทรานซิสเตอร์แบ่งออกได้ 2 ชนิดตามลักษณะโครงสร้าง แบบ NPN และ PNP ในรูปที่ 2.19 แสดงโครงสร้างและสัญลักษณ์ของทรานซิสเตอร์ทั้ง 2 ชนิด ทรานซิสเตอร์มีขาสัญญาณ 3 ขา คือ เบส (base), คอลเล็กเตอร์ (collector) และ อิมิตเตอร์ (emitter)

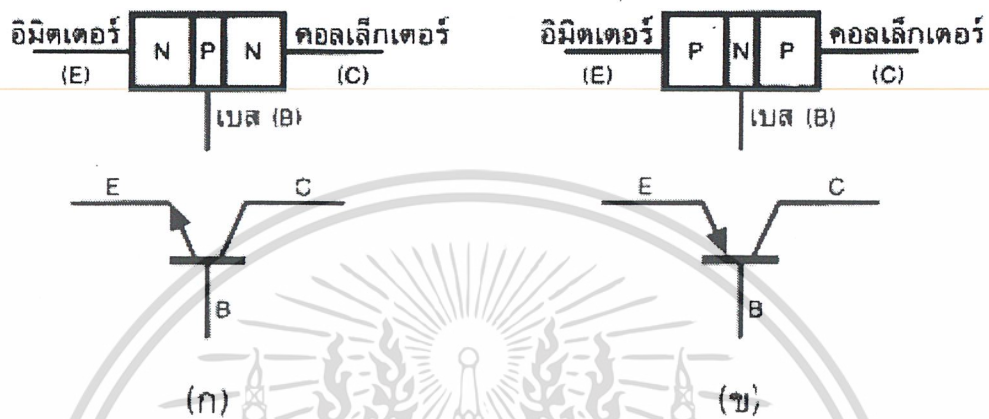

รูปที่ 2.19 โครงสร้างและสัญลักษณ์ของทรานซิสเตอร์ (ก) NPN (ข) PNP

2.6.1 การทำงานของทรานซิสเตอร์

เนื่องจากทรานซิสเตอร์มี 3 ขา การไบแอสให้ทำงานจึงต้องมีวิธีการที่แตกต่างจากไดโอด จะขอยกตัวอย่างทรานซิสเตอร์ชนิด PNP จะต้องให้ไบแอสตรงทางอินพุต คือ ให้ไฟบวกที่ขาอิมิตเตอร์ และไฟลบที่ขาเบส ส่วนทางเอาต์พุตจะให้ไบแอสกลับไว้ คือ ให้ไฟบวกที่ขาเบส และไฟลบที่ขาคอลเล็กเตอร์ ดังในรูป 2.20

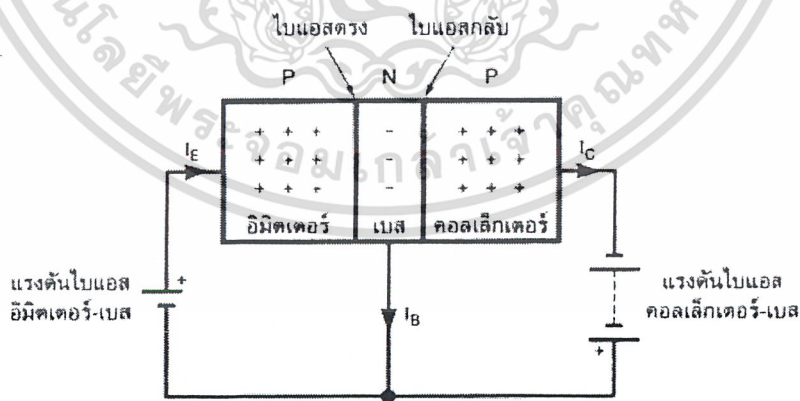

รูปที่ 2.20 การนำกระแสของทรานซิสเตอร์

จากรูปพิจารณาจะเห็นว่า ที่เบสกับอิมิตเตอร์เสมือนเป็น ไดโอดตัวหนึ่ง เมื่อแรงดันที่เบสกับอิมิตเตอร์สูงถึงจุดทำงาน (0.7 โวลต์ สำหรับชนิดซิลิกอน) จะทำให้ช่วงของสาร N แคบลง กระแสจึงสามารถไหลผ่านจากอิมิตเตอร์ไปยังคอลเล็กเตอร์ ก็จะทำให้ทรานซิสเตอร์นำกระแส

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น. อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ทรานซิสเตอร์สามารถจัดวงจรได้ 3 แบบ คือ วงจรเบสร่วม (common base) , วงจรอิมิตเตอร์ร่วม (common emitter) และวงจรคอลเล็กเตอร์ร่วม (common collector) โดยมีลักษณะวงจรและคุณสมบัติดังแสดงในรูป 2.21

	เบสร่วม	อิมิตเตอร์ร่วม	คอลเล็กเตอร์ร่วม
คุณสมบัติ			
การขยายกำลัง	ขยายได้	ขยายได้	ขยายได้
การขยายแรงดัน	ขยายได้	ขยายได้	ไม่ขยาย (มีอัตราขยายน้อยกว่า)
การขยายกระแส	ไม่ขยาย (มีอัตราขยายน้อยกว่า)	ขยายได้	ขยายได้
อินพุตอิมพีแดนซ์	ต่ำสุด (~50 โอห์ม)	ปานกลาง (~1 กิโลโอห์ม)	สูงสุด (~300 กิโลโอห์ม)
เอาต์พุตอิมพีแดนซ์	สูงสุด (~1 เมกะโอห์ม)	ปานกลาง (~50 กิโลโอห์ม)	ต่ำสุด (~300 โอห์ม)
การขับเคลื่อนเฟสเอาท์พุต	ไม่มี	มี	ไม่มี

รูปที่ 2.21 คุณสมบัติของการจัดวงจรแบบต่างๆ ของทรานซิสเตอร์

กระแสไฟฟ้าที่เกี่ยวข้องกับทรานซิสเตอร์มีด้วยกัน 3 ตัว คือ กระแสเบส (I_B) , กระแสอิมิตเตอร์ (I_E) และ กระแสคอลเล็กเตอร์ (I_C) โดยมีความสัมพันธ์ คือ


$$I_C = \beta I_B$$

$$I_E = I_C + I_B = I_B (\beta + 1)$$

โดยที่ β คือ อัตราการขยายกระแสของตัวทรานซิสเตอร์

ตามปกติกระแส I_E จะมีค่าน้อยมาก มีหน่วยเป็น ไมโครแอมป์หรือมิลลิแอมป์ ในขณะที่กระแสคอลเล็กเตอร์ และอิมิตเตอร์จะมีค่าสูงกว่ามาก คือตั้งแต่เป็นมิลลิแอมป์ไปจนถึงหลายๆ สิบแอมป์ในกรณีที่เป็นทรานซิสเตอร์กำลัง (power transistor)


2.7 ทฤษฎีพลาสมา

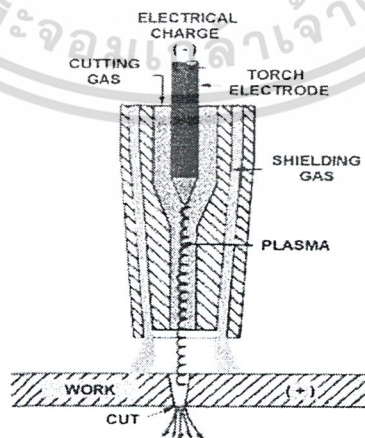

รูปที่ 2.22 แสดงการทำงานของเครื่องตัดพลาสมา

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

Plasma Cutting เป็นเครื่องตัดโลหะที่อาศัยการแตกตัวของก๊าซที่อุณหภูมิสูง เมื่อก๊าซผ่านขั้ว electrode ก๊าซจะร้อนขึ้นจนอุณหภูมิสูงประมาณ 2000 องศาเซลเซียส โดยปกติแล้วสสารทั่วไปจะมีอยู่ 3 สถานะคือ ของแข็ง ของเหลว และก๊าซ และเมื่อ ก๊าซถูกทำให้อุณหภูมิสูงขึ้นจนถึงประมาณ 2,000 องศาเซลเซียส จะเข้าสู่สถานะที่ 4 โมเลกุลของก๊าซจะแตกตัวกลายเป็นไอออน ซึ่งนักวิทยาศาสตร์ตั้งชื่อสถานะนี้ว่า Plasma เหมือนโลหะที่ถูกตัดออกจากวงจร ซึ่งการนำไฟฟ้าของโลหะจะเป็นตัวดึงให้ เปลว (arc) วิ่งเข้าสู่ชิ้นงาน หัวตัดพลาสมา ทำงานโดยการส่งกระแสไฟฟ้าผ่านก๊าซไหลผ่านไปยังหัวฉีด ก๊าซประอบไปด้วย ก๊าซไนโตรเจน อาร์กอน ออกซิเจน

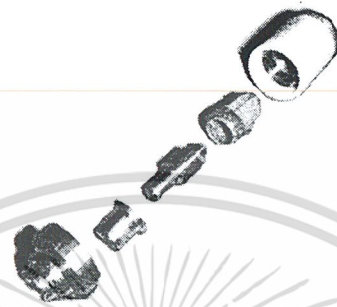


รูปที่ 2.23 แสดงส่วนประกอบของหัวตัดพลาสมา

2.7.1 ส่วนประกอบของหัวตัด

จากรูปหัวตัดพลาสมาประกอบด้วย

1. Swirl Ring เป็นชิ้นส่วนที่อยู่ถัดลงมาจากปลอกสวม เมื่ออากาศผ่าน Swirl Ring อากาศจะถูกบีบให้ผ่านช่องเล็กๆทางด้านข้าง ทำให้อากาศเคลื่อนที่หมุนผ่าน ไปยัง Electrode ไปอย่างรวดเร็ว
2. Extended Electrode คือขั้ว Electrode ทำหน้าที่เป็นขั้ว ไฟฟ้า
3. Extended Nozzle เป็นชิ้นส่วนที่บีบอัดอากาศผ่าน Nozzle ไปอย่างรวดเร็วเพื่อไปตัด โลหะ
4. Retaining Cap เป็นชิ้นส่วนนอกสุดของหัวตัด

ส่วนประกอบต่างเหล่านี้เป็นส่วนประกอบที่สำคัญ ในส่วนของอิเล็กทรอนิกส์ และหัวฉีด มักจะเกิดการชำรุดบ่อย ดังนั้นจึงต้องมีชิ้นส่วนสำรองไว้

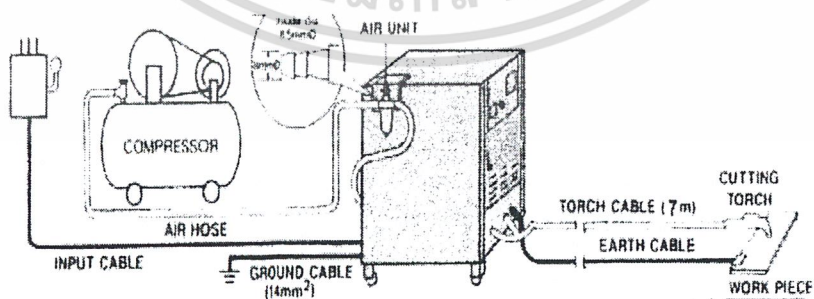


รูปที่ 2.24 องค์ประกอบของเครื่องตัดพลาสมา

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

2.7.2 หลักการทำงานของ Plasma Cutting

Plasma Cutting สามารถทำการตัดโลหะได้โดยอาศัยแรงดันอากาศจากคอมเพลสเซอร์ และ แหล่งจ่ายไฟฟ้า กระแสสลับ 220 VAC ที่หัวตัดจะมีสวิตช์ ควบคุมการทำงาน โดยกดสวิตช์ อากาศก็จะไหลผ่านจากคอมเพลสเซอร์ มายังเครื่องตัดพลาสติกแล้วผ่านไปตามสายเคเบิล หลังจากนั้นจะเกิดการแตกตัวของก๊าซเข้าสู่สถานะพลาสมา เมื่อพลาสมาไหลผ่านหัวฉีดที่ทำให้เกิดแรงบีบอัดทำให้เกิดความเร็วที่สูง เหมือนกับอากาศที่ผ่าน ช่องเล็กๆ ในคาร์บูเรเตอร์ และก๊าซที่พุ่งด้วยความเร็วสูงจะตัดผ่านวัตถุของแข็ง และก๊าซยังพุ่งลงปกคลุมรอบๆรอยตัด เพื่อปกคลุมรอยตัดอีกด้วย

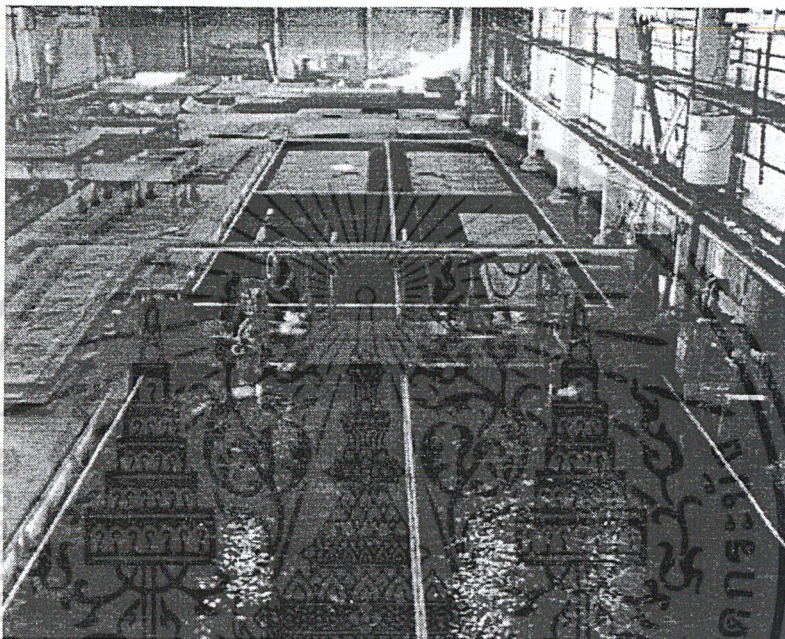

รูปที่ 2.25 พลาสมา CNC

ภาพด้านบนเป็นภาพถ่ายของ การตัด พลาสมาด้วยระบบ CNC ซึ่งถูกถ่ายไว้เมื่อปี ค.ศ. 1980 กระบวนการตัดพลาสติกได้เริ่มขึ้นเมื่อสมัย 50 ปีก่อน ในช่วงระหว่างสงครามโลกครั้งที่สอง โดยใช้เชื่อมต่อเครื่องบิน

หลังจากนั้น 20-30 ปีต่อมา ได้มีผู้ค้นพบว่า เมื่อก๊าซเฉื่อย ผ่านช่องแคบเล็กๆ ความร้อนที่เกิดจากกระบวนการจะเพิ่มขึ้นสูงมาก ในขณะที่หัวฉีดมีรูขนาดเล็กกลางจะเกิดการไหลของก๊าซในอัตราเร็วสูงทำให้เนื้องานที่ถูกตัดเกิดช่องว่างขนาดเล็กกลางและมีประสิทธิภาพในการตัดมากขึ้น


กระบวนการ พลาสมาได้เข้ามาในวงการพาณิชย์ ในช่วง 2-3 ปีแรก ในยุค 60 ซึ่งเป็นกระบวนการที่มีค่าใช้จ่ายสูงในการดำเนินการ และส่วนใหญ่ต้องใช้อุปกรณ์เผาไหม้ที่มีขนาดใหญ่ ในช่วงต่อมากระบวนการพลาสมา เป็นที่ต้องการอย่างมากในอุตสาหกรรมการผลิต หรือ แม้กระทั่งเจ้าของร้านซ่อมรถเล็กๆ

ในปัจจุบัน พลาสมาได้ถูกทำให้มีเล็กลง ซึ่งบางชนิดมีน้ำหนักเบา ทำให้สะดวกในการพกพาไปใช้งานหรือปรากฏในรูปแบบการติดตั้งมากับ ปีมความดัน ที่ทำให้การใช้งานแบบพกพา มีความสะดวกมากขึ้น พลาสมาแบบพกพามีน้ำหนักเบา ใช้ไฟ 110 โวลต์ ซึ่งเหมาะแก่การตัดโลหะขนาดเล็กบาง แผ่นโลหะขนาดใหญ่ จะใช้กำลังไฟ 220 โวลต์ ใช้กระแสไฟฟ้า 50-80 แอมป์

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

2.8 โรลลิงแบร์ริง

โรลลิงแบร์ริง (rolling bearing) หมายถึงแบร์ริงชนิดหนึ่งที่ได้รับแรงโดยอาศัยชิ้นส่วนของแบร์ริงที่มีลักษณะ เป็นผิวสัมผัสแบบกลิ้ง (rolling contact) แทนที่จะเป็นผิวสัมผัสแบบเลื่อน (sliding contact) เนื่องจากแบร์ริงชนิดนี้มีค่าความเสียดทานน้อยมาก ดังนั้นจึงมีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งที่ยอมรับกันทั่วไปในวงการอุตสาหกรรมว่า แอนติฟริกชันแบร์ริง (anti friction bearing) ตัวอย่างเช่น บอลแบร์ริง (ball bearing) หรือคัตบลูกปืน ดังรูป 2.26

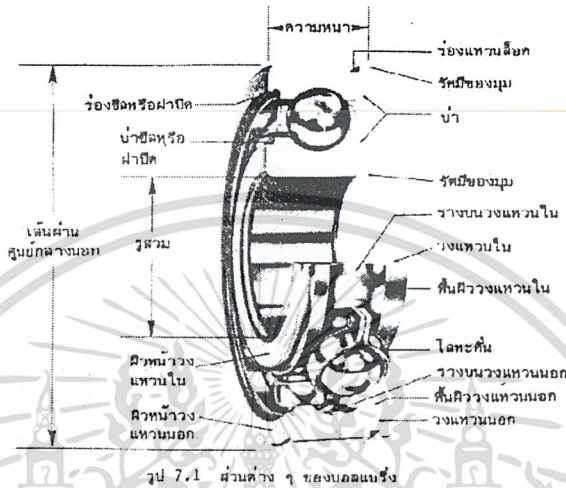

รูปที่ 2.26 ส่วนประกอบของแบร์ริง

2.8.1 ข้อดีของโรลลิงแบร์ริงเปรียบเทียบกับเจอร์นัลแบร์ริง

- มีความเสียดทานระหว่างสารถ้น้อย (low starting friction torque) ซึ่งเหมาะสำหรับเครื่องจักรกลที่มีการเดินเครื่องและหยุดเครื่องบ่อย
- ง่ายต่อการหล่อลื่นและดูแลรักษา
- ใช้ปริมาณสารหล่อลื่นน้อย
- ใช้เนื้อที่ทางด้านแกน (axle space) น้อย
- สามารถรับแรงรุน (thrust load) และแรงในแนวรัศมี (radial - load) ได้พร้อมกัน ยกเว้นโรลลิงแบร์ริงแบบลูกกลิ้งทรงกระบอกตรง (straight roller - bearing) สำหรับเจอร์นัลแบร์ริงรับแรง ได้เฉพาะในแนวรัศมีเท่านั้น
- สามารถที่จะทราบได้ว่าแบร์ริงกำลังจะเสีย โดยการสังเกตจากเสียงดัง ซึ่งผิดไปจากปกติ
- มีคดลิร้นซ์น้อยมาก จึงเหมาะแก่การใช้กับเครื่องจักรกลที่ต้องการความละเอียดแม่นยำในการทำงาน เช่น เฟืองและลูกเบี้ยว เป็นต้น
- สามารถใช้รองรับเพลานในตำแหน่งใดๆ ได้ เช่น ใช้รองรับเพลาน ซึ่งวางเรียงเป็นมุมกับแนวระดับ เป็นต้น
- ทำการติดตั้งได้ง่าย

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

2.8.2 ข้อเสียของโรตลิ่งแปร็งเปรียบเทียบกับเจอร์นัลแปร็ง

- ใช้เนื้อที่ทางค้ำรัศมี (radial space) มากกว่า
- โดยปกติแล้วราคาแพงกว่า
- ขณะทำงานจะมีเสียงดังกว่า เนื่องจากมีการสัมผัสระหว่างผิวของลูกกลิ้งและวงแหวนบั้งในบางขณะ
- อายุการใช้งานสั้นกว่า ทั้งนี้เนื่องมาจากความเค้นที่เกิดขึ้นมีค่าสูง และกระทำซ้ำกัน (repeated load) จึงทำให้วัสดุเกิดความล้า
- มีแรงกระแทกทำให้อายุการใช้งานลดลงได้มาก

2.9 เพลลา

เพลลาเป็นส่วนที่มีใช้อยู่ในเครื่องจักรเกือบทุกชนิด ดังนั้นจึงควรที่จะได้พิจารณาถึงการออกแบบเพลลา โดยเฉพาะ เพลลาอาจจะมีชื่อเรียกแตกต่างกันไปตามลักษณะของการใช้งานดังต่อไปนี้

เพลลา (shaft) เป็นชิ้นส่วนที่หมุนและใช้ในการส่งกำลัง

แกน (axle) เป็นชิ้นส่วนลักษณะเดียวกันกับเพลลาแต่ไม่หมุน ส่วนมากใช้เป็นตัวรองรับชิ้นส่วนที่หมุน เช่น ล้อ สายพาน เป็นต้น อย่างไรก็ตามทั้งเพลลาและแกนอาจเรียกรวมกันว่าเพลลา ไม่ว่าชิ้นส่วนนั้นจะหมุนหรือหยุดนิ่งก็ตาม

สปินเดิล (spindle) เป็นเพลลาขนาดสั้นที่ไม่หมุน เช่น เพลลาที่หัวแท่นกลึง (Head-stock spindle) เป็นต้น สตัฟชาฟต์ (stub shaft) หรือบางครั้งเรียกว่าเฮดชาฟต์ (head shaft) เป็นเพลลาที่ติดกับชิ้นส่วนต่อเนื่องกับเครื่องยนต์ มอเตอร์ หรือเครื่องต้นกำลังอื่นๆ มีขนาดรูปร่าง และส่วนยื่นออกมาสำหรับใช้ต่อกับเพลลาอื่นๆ

เพลลาแนว (line shaft) หรือเพลลาส่งกำลัง เป็นเพลลาที่ต่อตรงจากเครื่องต้นกำลัง และใช้ในการส่งกำลังไปยังเครื่องจักรกลอื่นๆ โดยเฉพาะ

แจ็กชาฟต์ (jackshaft) หรือเคาน์เตอร์ชาฟต์ (counter shaft) เป็นเพลลาขนาดสั้นที่ต่อระหว่างเครื่องต้นกำลังกับเพลลาเมนหรือเครื่องจักรกล

เพลลาอ่อน (flexible) เป็นเพลลาที่สามารถอ่อนตัวหรืองอโค้งได้ เพลลาประเภทนี้ทำด้วยสายลวดใหญ่ (cable) ลวดสปริงหรือลวดเกลียว (wire rope) ใช้ในการส่งกำลังในลักษณะที่แกนหมุนทำมุมกันได้ แต่ส่งกำลังกันได้น้อย

บทที่ 3

วิธีการดำเนินงาน

3.1 ลำดับขั้นตอนในการดำเนินงาน

1. ศึกษาและเก็บข้อมูลโครงการเบื้องต้น
2. ทำการวางแผนโครงการ
3. ทำการศึกษาข้อมูลในด้านต่างๆ
 - ด้านเครื่องตัดพลาสติก
 - ด้านฮาร์ดแวร์
 - ด้านวงจรไฟฟ้า
 - ด้านซอฟต์แวร์
4. ออกแบบและดำเนินงานด้านฮาร์ดแวร์
5. ออกแบบและดำเนินงานด้านวงจรไฟฟ้าและส่วนอินเตอร์เฟส
6. ออกแบบและดำเนินงานด้านซอฟต์แวร์

3.2 การวางแผนโครงการ

ก่อนเริ่มลงมือทำโครงการ จำเป็นที่จะต้องมีการวางแผนการทำโครงการ และเป้าหมายในแต่ละขั้นตอน โครงการนี้จะสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ซึ่งระยะเวลาการทำโครงการ รวมทั้งสิ้นประมาณ 1 ปี แบ่งออกเป็น 2 เทอม คือ เทอมที่ 1 และเทอมที่ 2 โดยเทอมแรกเป็นส่วนการศึกษาข้อมูลด้านต่างๆ เช่น ข้อมูลด้านเครื่องตัดพลาสติก, ข้อมูลด้านฮาร์ดแวร์, ข้อมูลด้านวงจรไฟฟ้า และข้อมูลด้านการเขียน โปรแกรมซอฟต์แวร์ เป็นต้น เมื่อศึกษาข้อมูลส่วนต่างๆ เสร็จเรียบร้อยแล้วต่อไปจะเป็นในด้านการออกแบบชุดระบบเคลื่อนที่ของหัวตัดพลาสติก ว่าควรออกแบบอย่างไรพร้อมทั้งแก้ไขปรับปรุงแบบให้มีความเหมาะสมและตรงกับความการใช้งานมากที่สุด ส่วนเทอมที่ 2 จะเริ่มลงมือทำจริง ทำตามแบบที่เราได้ออกแบบไว้ ซึ่งการลงมือจริงบางส่วน อาจต้องมีการปรับปรุงแก้ไขแบบ ไม่สามารถทำได้เหมือนตามแบบ อาจเป็นเพราะว่า อุปกรณ์ที่ได้ออกแบบไว้ หาได้ยาก มีราคาแพง เป็นต้น หลังจากสร้างและปรับปรุงส่วนต่างๆ เรียบร้อย ส่วนสุดท้าย เป็นส่วนสรุปผลการทดลอง และจัดทำวิทยานิพนธ์ ให้เรียบร้อย ดังแสดงแผนงานตารางที่ 1

ตาราง 3.1 แผนการดำเนินงาน ด้าน ฮาร์ดแวร์ และ ซอฟแวร์

	ม.ย.				ก.ค.				ธ.ค.				ก.ย.				ต.ค.				พ.ย.				ธ.ค.				ม.ค.				ก.พ.				มี.ค.			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4				
- ศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูล																																								
- ทดลองเครื่องตัด หา feed speed																																								
- ออกแบบและแก้ไข																																								
- หาอุปกรณ์																																								
- ทำ hardware																																								
- สรุป Project เทอม 1																																								
- ทำ software																																								
- ทดสอบและปรับปรุง																																								
- สรุป Project เทอม 2																																								
- จัดทำวิทยานิพนธ์																																								

3.3 การศึกษาข้อมูล

แบ่งเป็นการศึกษาข้อมูลด้านต่างๆต่อไปนี้

3.3.1 ด้านเครื่องตัดพลาสติก

ได้ทำการศึกษาข้อมูล

- ข้อมูลจากคู่มือการใช้เครื่องตัดพลาสติก
- หนังสือจากห้องสมุด
- ข้อมูลจากโรงงาน
- ข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต
- ปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ
- ศึกษารุ่นพี่บริษัท Hypertem

3.3.2 ด้านอาร์คแวร์

ได้ทำการศึกษาข้อมูล

- การใช้เครื่องมือเครื่องจักรต่างๆ
- ข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต
- ข้อมูลจากห้องสมุด
- ปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ
- ศึกษารุ่นพี่บริษัท Hypertem

3.3.3 ด้านวงจรไฟฟ้า

ได้ทำการศึกษาข้อมูล

- ศึกษาวงจรแปลงไฟฟ้ากระแสสลับ
- ศึกษาวงจร อินเทอร์เน็ต

3.3.4 ด้านซอฟต์แวร์

ได้ทำการศึกษาข้อมูล


- การเขียนโปรแกรม Visual Basic
- หนังสือคู่มือการใช้คอมพิวเตอร์
- วิทยานิพนธ์ที่มีเนื้อหาใกล้เคียง
- ปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ
- ข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต
- ข้อมูลจากห้องสมุด
- หนังสือวงจรอิเล็กทรอนิกส์

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

3.4 การออกแบบและดำเนินงานด้านฮาร์ดแวร์


3.4.1 โครงสร้างของฮาร์ดแวร์สามารถแบ่งออกเป็นส่วนประกอบต่างๆได้ดังนี้

1. การออกแบบส่วนชุดขับเคลื่อนแกน Y มีลักษณะดังรูปที่ 3.1 มีชุดแท่นเลื่อนที่สามารถเคลื่อนที่ได้เป็นระยะประมาณ 48 cm ใช้เสต็ปปีงมอเตอร์ 12 volt เป็นตัวขับเคลื่อนและใช้ลวดสลิงเป็นตัวส่งกำลัง มีสวิสค์ลิมิต เซนเซอร์ เป็นตัวกำหนดตำแหน่งจุดเริ่มต้น

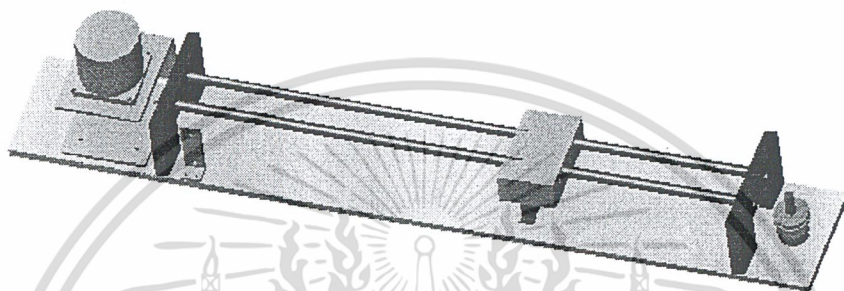

รูปที่ 3.1 แสดงชุดขับเคลื่อนแกน Y


2. การออกแบบส่วนชุดขับเคลื่อนแกน X มีลักษณะดังรูปที่ 3.2 มีชุดแท่นเลื่อนที่สามารถเคลื่อนที่ได้เป็นระยะประมาณ 55 cm ใช้ เสต็ปปีงมอเตอร์ 12 volt เป็นตัวขับเคลื่อน และใช้สายพาน Timming เป็นตัวส่งกำลัง มีสวิสค์ลิมิต เป็นตัวกำหนดตำแหน่งจุดเริ่มต้น

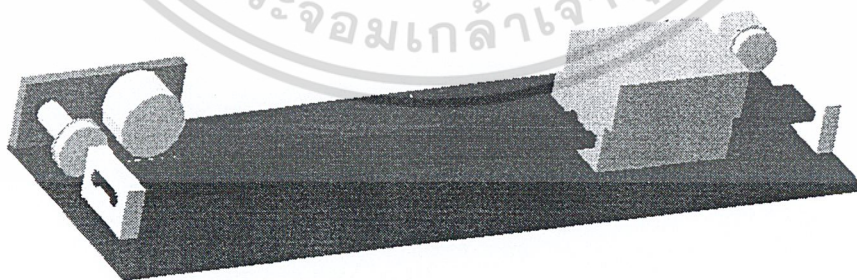

รูปที่ 3.2 ชุดขับเคลื่อนแกน X


เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

3. การออกแบบส่วนแขนจับหัวตัด มีลักษณะดังรูปที่ 3.3 ส่วนแขนทำจากอลูมิเนียม และส่วนที่ใช้ยึดจับหัวตัดใช้แผ่นเหล็กนำมาพับ สามารถถอดและใส่หัวตัดพลาสติกได้ง่าย แขนจับสามารถปรับระยะในแกน Z ได้ ประมาณ 2 cm มีโชลินอยด์เป็นตัวสั่งงานให้หัวตัดทำงาน

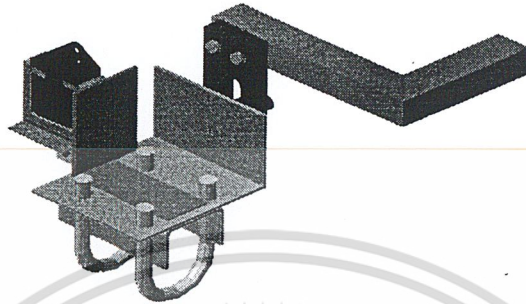

รูปที่ 3.3 แขนจับหัวตัดพลาสติกและตัวปรับระดับความสูงแผ่นเหล็ก

4. การออกแบบในส่วนของโต๊ะสำหรับวางชิ้นงาน เป็นแผ่นเหล็กที่ทำการเจาะรูขนาด 7 mm ใช้สำหรับใส่น็อตรองใช้ในการปรับระดับความสูง และสะดวกต่อการเคลื่อนย้ายชิ้นงาน ด้านริมใช้สำหรับวาง ชุดวงจรแปลงไฟ จากไฟฟ้ากระแสสลับ 220 volt เป็นไฟฟ้ากระแสตรง 5 และ 12 volt , วงจรอินเวอร์เตอร์เฟส และเสาที่ใช้รองรับสายลม เมื่อนำโต๊ะวางชิ้นงานมาประกอบกับ ชุดขับเคลื่อนอัตโนมัติจะมีลักษณะดังรูปที่ 3.4

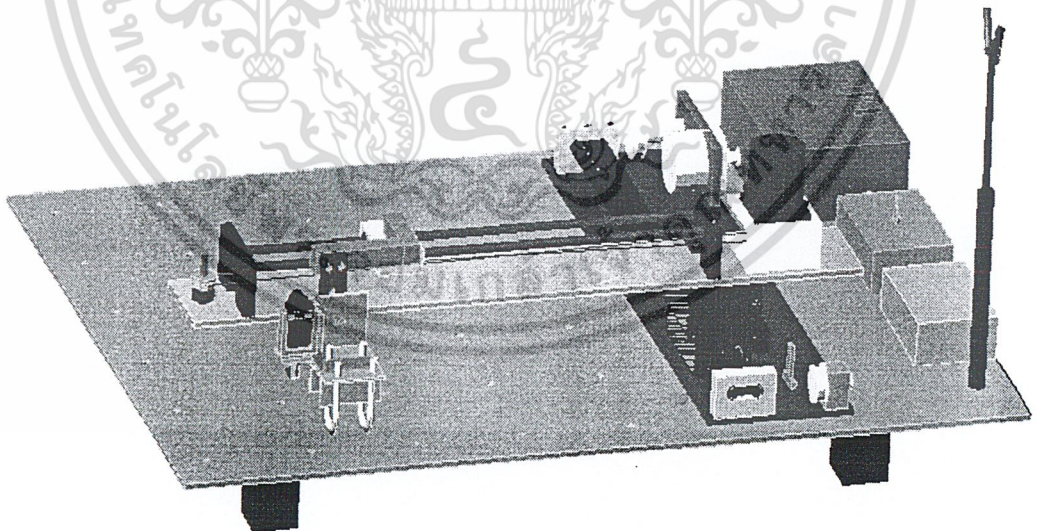

รูปที่ 3.4 ชุดขับเคลื่อน 2 แกนครึ่ง พร้อมโต๊ะยึด

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

3.4.2 รายละเอียดส่วนประกอบต่างๆ

1. ชุดขับเคลื่อนแกน x และ แกน y

ตารางที่ 3.2 ส่วนประกอบของชุดขับเคลื่อน

ชนิด	ขนาด	จำนวน
เสต็ปป์มอเตอร์	DC 12 volt	2
อลูมิเนียม	5 x 7 x 2 cm	1
อลูมิเนียม	1.2 x 10 x 5 cm	2
อลูมิเนียม	10 x 70 x 0.8 cm	1
ลวดสตริง	80 cm	1
เพลา	Diameter 0.8 x 5.2 cm	2
ชุดล้อเลื่อน	10 x 15 x 35 cm	1
ชุดปรับระดับความตึง	12 x 30 x 10 cm	2

2. ชุดแขนจับชิ้นงาน

ตารางที่ 3.3 ส่วนประกอบของชุดแขนจับชิ้นงาน

ชนิด	ขนาด	จำนวน
อลูมิเนียม	2 x 2 cm	1
โซลินอยด์	0.5 kg / 10 cm ²	1
เหล็ก U	0.7 cm	2

3. โต๊ะวางชิ้นงาน


ตารางที่ 3.4 ส่วนประกอบของโต๊ะวางชิ้นงาน

ชนิด	ขนาด	จำนวน
แผ่นเหล็ก	70 x 95 x 0.6 cm	1
น๊อต	0.7 cm	30
เหล็กท่อนสี่เหลี่ยม	50 x 50 x 90 cm	4
ชุดวางสายพลาสติก	Diameter 2 x 38 cm	1


เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

3.5 การออกแบบและดำเนินงานด้านวงจรและส่วนอินเทอร์เฟส

ต่อไปจะกล่าวถึงการดำเนินการด้านวงจรและส่วนอินเทอร์เฟส ดังแสดงในรูปที่ 3.5 การสั่งงานสเต็ปปีงมอเตอร์ของชุดเคลื่อนที่แต่ละแกนให้เคลื่อนที่ ต้องมีวงจรสำหรับควบคุมในที่นี้ใช้วงจรสำเร็จรูป L 297 โดยรายละเอียดของวงจรแสดงดังรูปที่ 3.5 โดยส่งสัญญาณจากคอมพิวเตอร์ผ่านพอร์ตขนานไปยังวงจร สำหรับไฟเลี้ยงวงจรหรือพาวเวอร์ซัพพลาย จะใช้หม้อแปลงลดแรงดัน แปลงไฟกระแสสลับ 220 volt ให้กลายเป็นไฟกระแสตรง 5 volt และส่วนควบคุมโซลินอยด์ ซึ่งใช้สำหรับสั่งงานกดปุ่มให้หัวตัดพลาสติกมาทำงาน จะใช้ทรานซิสเตอร์เป็นตัวควบคุมการจ่ายไฟให้โซลินอยด์ทำงาน

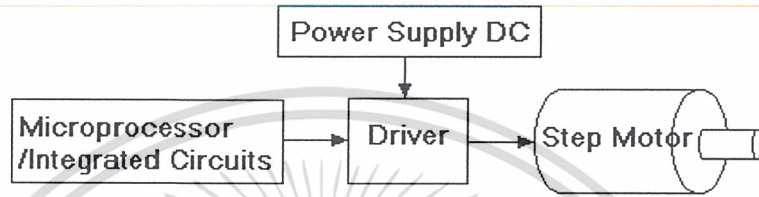

รูปที่ 3.5 แสดงการควบคุมสเต็ปปีงมอเตอร์

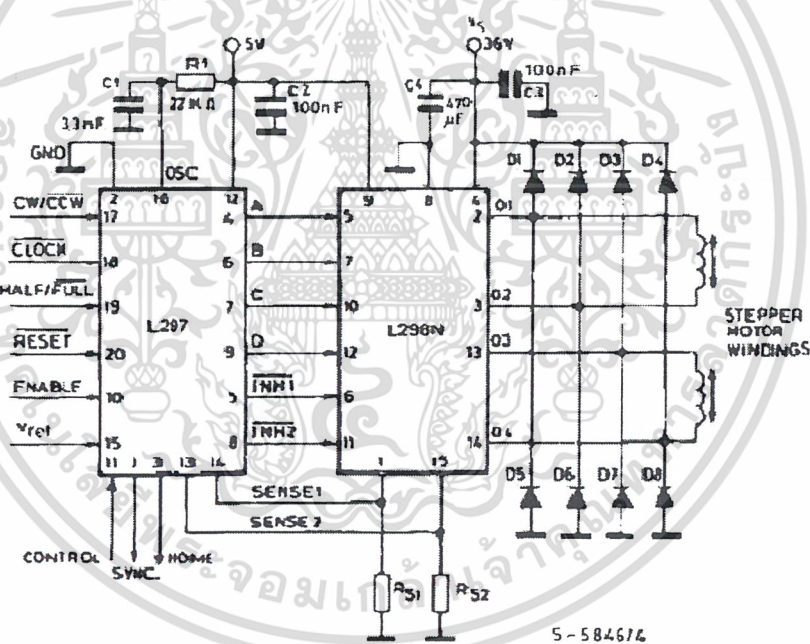

รูปที่ 3.6 แสดงรายละเอียดของวงจรควบคุมสเต็ปปีงมอเตอร์


วงจรขับสเต็ปปีงมอเตอร์ มีรายละเอียดของวงจрдังรูปที่ 3.6 ซึ่งประกอบด้วยชิปไอซี และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ แต่ละขาของชิปไอซีทำหน้าที่ต่างกัน โดยเราจะส่งสัญญาณจากคอมพิวเตอร์ไปควบคุมที่ขาไอซี ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

- Enable เป็นขาสำหรับสั่งให้สเต็ปปีงมอเตอร์พร้อมเริ่มทำงาน
- Half / Full เป็นขาสำหรับควบคุมการเคลื่อนที่ของสเต็ปปีงมอเตอร์ ว่าเป็นการเคลื่อนที่แบบฮาล์ฟสเต็ปหรือฟูลสเต็ป

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

- Clock เป็นขาคำหรับป้อนพัลส์ให้แก่เสต็ปป์มอเตอร์ เมื่อป้อนพัลส์ไป 1 พัลส์เสต็ปป์มอเตอร์จะเคลื่อนที่ไป 1 เสต็ป
- CW / CCW เป็นขาคำหรับควบคุมทิศทางเคลื่อนที่ของเสต็ปป์มอเตอร์ว่าจะเคลื่อนที่แบบทวนเข็มนาฬิกาหรือตามเข็มนาฬิกา

3.6 การออกแบบและดำเนินงานด้านซอฟต์แวร์

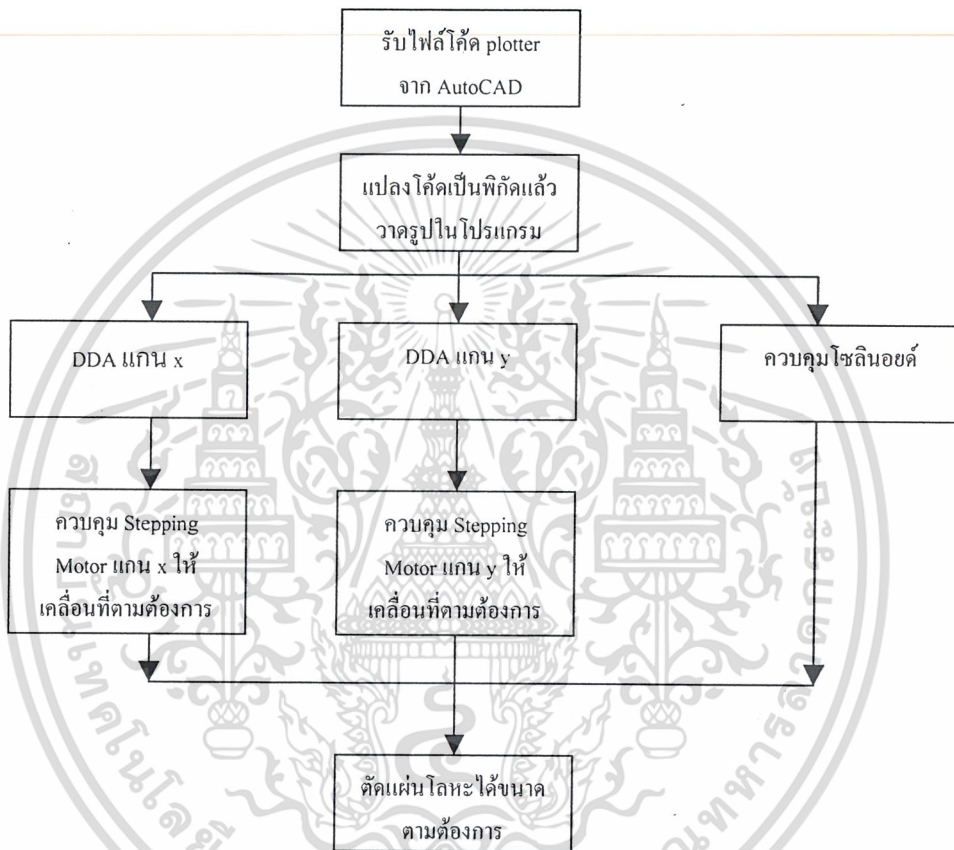

รูปที่ 3.7 ขั้นตอนการทำงานของโปรแกรมซอฟต์แวร์

โปรแกรมควบคุมเครื่องตัดพลาสติก เป็นโปรแกรมสำหรับสั่งงานให้เครื่องตัดพลาสติกเคลื่อนที่ตัดแผ่นโลหะตามแบบที่ต้องการ โดยโปรแกรมจะทำหน้าที่สั่งงานให้คอมพิวเตอร์จ่ายกระแสผ่านพอร์ตขนานไปยังชุดอินเทอร์เฟสและวงจรควบคุมเสต็ปป์มอเตอร์ ทำให้หัวตัดพลาสติกเคลื่อนที่ตามต้องการ จากรูปที่ 3.7 แสดงรายละเอียดขั้นตอนการทำงานของโปรแกรม เริ่มจากรับไฟล์โค้ดเข้ามาจากโปรแกรม AutoCAD หลังจากนั้นโปรแกรมแปลงโค้ดเหล่านั้นให้เป็นรูปภาพ

จากนั้นโปรแกรมจะประมวลผลและส่งสัญญาณไปควบคุมเสต็ปป์มอเตอร์ทำให้หัวตัดพลาสติกเคลื่อนที่ตัดชิ้นงานตามรูปที่ต้องการ

โดยรายละเอียดของโปรแกรมนี้นี้ คือ

- ส่วนแสดงผล สำหรับแสดงรูปภาพของชิ้นงานที่จะทำการตัด
- ส่วนเมนู เป็นส่วนชุดคำสั่งสำหรับควบคุมเครื่องตัดพลาสติก
- ส่วนแสดงพิกัด X , Y เป็นส่วนแสดงพิกัดของเมาส์และพิกัดของหัวตัดพลาสติก
- ปุ่มต่างๆ ประกอบด้วยปุ่มสำหรับสั่งให้เครื่องตัดพลาสติกทำงาน



เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

บทที่ 4


ผลการดำเนินงาน

การดำเนินโครงการสร้าง ชุดขับเคลื่อนอัตโนมัติ 2 แกนครึ่งสำหรับเครื่องตัดพลาสติก ได้แบ่งการดำเนินงานออกเป็น 4 ส่วนคือ ด้าน ฮาร์ดแวร์, วงจรไฟฟ้า, ด้าน ซอฟต์แวร์ และการทดลองตัดชิ้นงาน ซึ่งจะอธิบายรายละเอียดทั้งหมดภายในบทนี้ การตัดชิ้นงานใช้แผ่นเหล็กเป็นชิ้นงานทดสอบ ผลของโครงการนี้เป็นการทดสอบตัดชิ้นงานเป็นรูปต่างๆ ซึ่งรับข้อมูลเป็นไฟล์โค้ดจากโปรแกรม AutoCAD ผ่านซอฟต์แวร์แล้วสั่งงานให้หัวตัดเคลื่อนที่ตัดชิ้นงานให้ได้ตามแบบที่ถูกต้อง การดำเนินงานในแต่ละส่วนมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน ดังนั้นต้องมีการปรับปรุงการทำงานของแต่ละส่วนให้มีความสัมพันธ์ต่อกัน


4.1 ผลการดำเนินงานด้านฮาร์ดแวร์

จากการดำเนินงานศึกษาเก็บข้อมูลต่างๆ ออกแบบและสร้างชุดขับเคลื่อน ทำให้ได้ชุดขับเคลื่อนที่มีคุณสมบัติและรายละเอียดต่อไปนี้

- สามารถใช้งานได้กับเครื่องตัดพลาสติกรุ่น POWERMAX 350
- ความละเอียดในการเคลื่อนที่ในแนวแกน X คือ 0.18 mm ใช้สเต็ปปีงมอเตอร์เป็นต้นกำลัง ใช้ลวดสลิงเป็นตัวส่งผ่านกำลัง แทนเส้นมีตัวปรับระดับความระดับความตึงของลวดสลิง มี สวิตซ์ลิมิต เป็นตัวเซ็ทตำแหน่งจุดเริ่มต้น และแกน Y 0.13 mm ใช้สเต็ปปีงมอเตอร์เป็นต้นกำลัง ใช้ สายพานทามมิ่ง เป็นตัวส่งผ่านกำลัง มีสวิตซ์ลิมิตเป็นตัวเซ็ท ตำแหน่งจุดเริ่มต้น ชุดขับเคลื่อนทั้ง 2 แกนสามารถเคลื่อนที่ได้เป็นอิสระต่อกัน
- แขนจับหัวตัดทำจากอลูมิเนียม และส่วนที่ใช้ยึดจับหัวตัดใช้แผ่นเหล็ก สามารถถอดและใส่หัวตัดได้ง่าย ในส่วนของแขนจับหัวตัดสามารถปรับความสูงในแนวแกน Z ได้ประมาณ 2 cm มี โซลินอยด์ เป็นตัวสั่งงานให้หัวตัดทำงาน ชุดขับเคลื่อนมีน้ำหนักรวม 15 kg
- โตะสำหรับวางชิ้นงานเป็นแผ่นเหล็กที่ทำการเจาะรูขนาด 7 mm เพื่อใช้สำหรับใส่น็อตรองใช้ในการปรับระดับความสูงให้สัมพันธ์กับความหนาของแผ่นเหล็ก, เพื่อเป็นการระบายอากาศ และสะดวกต่อการเคลื่อนย้ายชิ้นงาน ด้านริมใช้สำหรับวาง ชุดวงจรแปลงไฟ จากไฟฟ้ากระแสสลับ 220 Volt เป็นไฟฟ้ากระแสตรง 5 และ 12 Volt , วงจรอินเทอร์เฟส และเสาสำหรับใช้วางพาดสายพลาสติก โตะวางชิ้นงานมีน้ำหนัก 35 kg

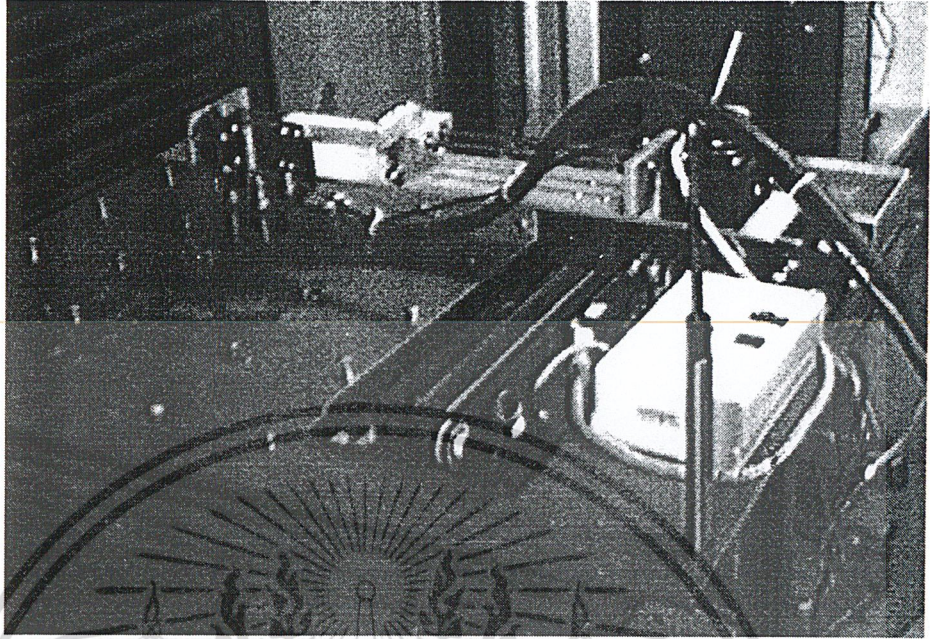

รูปที่ 4.1 รูปภาพชุดเคลื่อนที่หัวตัดพลาสติกมา รูปที่ 1

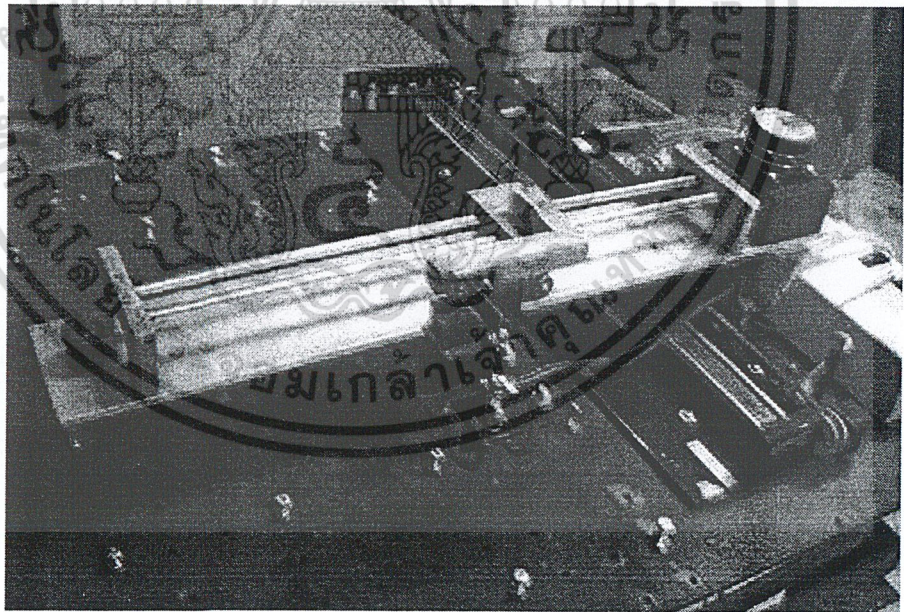


รูปที่ 4.2 รูปภาพชุดเคลื่อนที่หัวตัดพลาสติกมา รูปที่ 2

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น. อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

4.2 ผลการดำเนินงานด้านวงจรและส่วนอินเตอร์เฟส

4.2.1 วงจรอินเตอร์เฟส

4.2.2 วงจร แปลงไฟจาก 220 VAC เป็น 5 และ 12 VDC

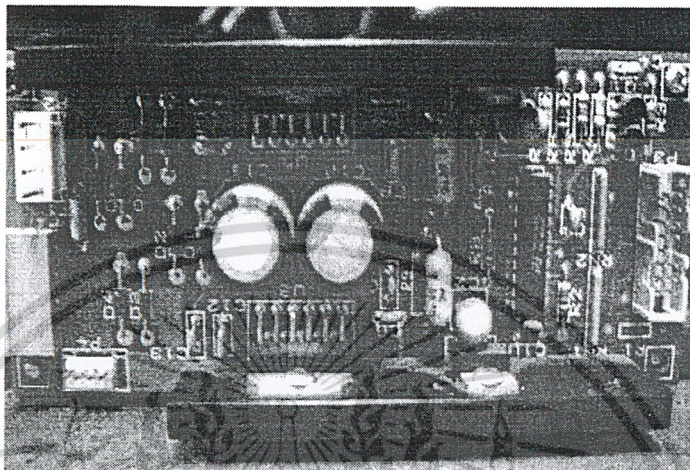


รูปที่ 4.3 วงจรควบคุมเสถียรปึงมอเตอร์




รูปที่ 4.4 วงจรแปลงไฟฟ้า 220 VAC เป็น 12 VDC

รูปภาพที่ 4.3 เป็นรูปวงจรควบคุมเสถียรปึงมอเตอร์ สำหรับชุดขับเคลื่อน 1 แกน ดังนั้นต้องมีวงจรควบคุม 2 วงจรสำหรับชุดขับเคลื่อน 2 แกน โดยมีวงจรอินเตอร์เฟสเป็นชุดจ่ายสัญญาณให้วงจร ส่วนรูปภาพที่ 4.4 เป็นชุดวงจรแปลงไฟฟ้าจากกระแสสลับ 220 VAC เป็นไฟฟ้ากระแสตรง 12 VDC เพื่อสำหรับเป็นไฟเลี้ยงให้เสถียรปึงมอเตอร์ โดยภายในประกอบด้วยหม้อแปลงไฟฟ้า และชุดแปลงไฟฟ้ากระแสสลับเป็นไฟฟ้ากระแสตรง

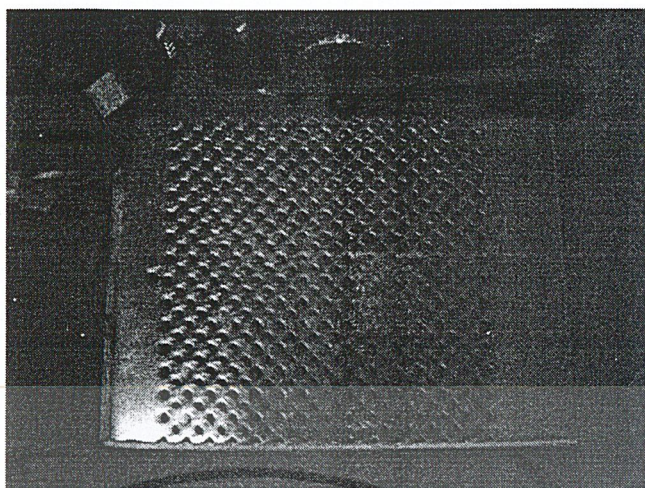

รูปที่ 4.5 วงจรแปลงไฟฟ้า 12 VAC เป็น 5 VDC

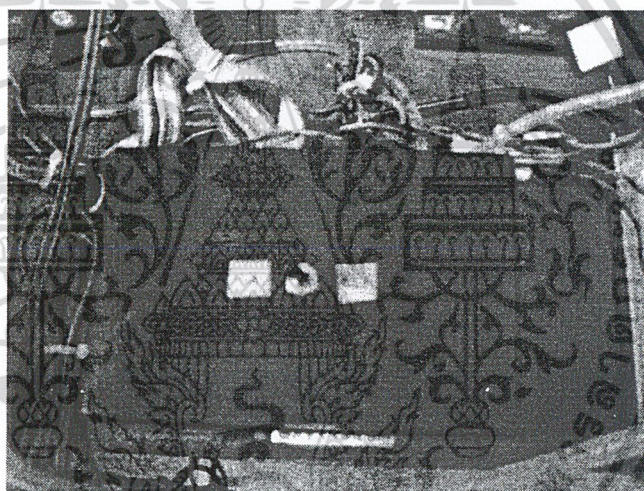

รูปที่ 4.6 ชุดอินเตอร์เฟส

รูปภาพที่ 4.5 เป็นรูปวงจรแปลงไฟฟ้า 12 VAC เป็น 5 VDC โดยภายในประกอบด้วยหม้อแปลงไฟฟ้าและชุดแปลงไฟ เพื่อสำหรับเป็นไฟเลี้ยงวงจร ส่วนรูปที่ 4.6 เป็นชุดอินเตอร์เฟส เพื่อเชื่อมต่อระหว่างคอมพิวเตอร์และวงจรขับเคลื่อนมอเตอร์ โดยมีช่องสำหรับต่อสายพริ้นเตอร์พอร์ต และสายส่งสัญญาณไปยังวงจรขับเคลื่อนมอเตอร์

4.3 ผลการดำเนินการทางด้านซอฟต์แวร์

การดำเนินการทางด้านซอฟต์แวร์นั้น ได้แก่ การศึกษาและสร้าง โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการสั่งงานชุดเคลื่อนที่ของหัวตัดพลาสติกให้เคลื่อนที่ตัดชิ้นงานตามรูปแบบที่ต้องการ โดยรับค่าเป็นไฟล์โค้ดที่ได้จาก โปรแกรม AutoCAD สำหรับการพัฒนาและสร้าง โปรแกรมซอฟต์แวร์นี้ใช้โปรแกรม VisualBasic6.0 สร้างและพัฒนาขึ้นมา

4.3.1 รายละเอียดของโปรแกรม

โปรแกรมควบคุมเครื่องตัดพลาสติก ใช้สำหรับควบคุมหรือสั่งงานให้เสต็ปปีงมอเตอร์ของชุดเคลื่อนที่ในแต่ละแกนเคลื่อนที่ไป โดยในที่นี้ประกอบด้วยชุดขับเคลื่อน 2 แกน คือ แกน X และแกน Y สำหรับรูปชิ้นงานที่ต้องการตัดนั้น จะทำการวาดลงในโปรแกรม AutoCAD หลัจากวาดรูปชิ้นงานที่ต้องการตัดเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะสั่งงานโปรแกรม AutoCAD แปลงรูปที่ได้วาดให้กลายเป็นไฟล์โค้ด โดยใช้คำสั่ง plot to file หลังจากที่ได้ไฟล์โค้ดรูปภาพแล้ว ขั้นตอนต่อไป คือ เปิดโปรแกรมที่ทำการสร้างขึ้นมาสำหรับควบคุมเครื่องตัดพลาสติก และสั่งให้โปรแกรมเปิดไฟล์ที่ได้ทำการสร้างขึ้น โดยโปรแกรมจะแปลงโค้ดให้กลายเป็นรูปภาพและแสดงผลในโปรแกรมอีกครั้ง สาเหตุที่วาดภาพในโปรแกรม AutoCAD นั้นเพราะว่า โปรแกรม AutoCAD สามารถสร้างภาพรวมทั้งแก้ไขภาพได้ง่ายกว่า รวมทั้งมีเครื่องมือช่วยวาดภาพต่างๆที่มากมาย อำนวยความสะดวกในการวาดรูปภาพ แม้จะเป็นรูปภาพที่สลับซับซ้อน หลังจาก จะทำการปรับแต่งภาพให้อยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมก่อนเริ่มทำการตัดชิ้นงานจริง ซึ่งทำได้โดยการกดปุ่ม run บน โปรแกรม



รูปที่ 4.7 หน้าตาของโปรแกรมควบคุมเครื่องตัดพลาสติก

ส่วนหน้าตาของโปรแกรม จะประกอบด้วยส่วนประกอบหลักๆดังนี้ คือ


- ส่วนแสดงรูปภาพ ส่วนนี้เป็นส่วนสำหรับแสดงรูปภาพชิ้นงานที่ต้องการตัด และแสดงให้เห็นถึงการเคลื่อนที่ของหัวตัดพลาสติกขณะทำการตัดชิ้นงานจริง โดยตำแหน่งการเคลื่อนที่บนจอภาพจะสัมพันธ์กับตำแหน่งการเคลื่อนที่ของหัวตัดพลาสติกขณะทำการตัด
- ส่วนเมนู ส่วนนี้เป็นส่วนสำหรับการเลือกคำสั่งให้โปรแกรมทำงาน เช่น การเปิดหรือปิดไฟล์, การแก้ไขรูปภาพ โดยการหมุนหรือเคลื่อนย้ายรูปภาพ , การย่อขยายรูปภาพ รวมทั้งกำหนดความหนาของแผ่นโลหะที่ต้องการตัด ซึ่งโปรแกรมจะสั่งงานให้หัวตัดพลาสติกเคลื่อนที่สัมพันธ์กับความหนา คือ ถ้าแผ่นเหล็กโลหะที่ต้องการมีความหนา มา โปรแกรมจะสั่งงานให้หัวตัดพลาสติกเคลื่อนที่ช้าลงด้วยความเร็วที่เหมาะสม

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้


- ส่วนแสดงพิกัดแกน X และแกน Y จากรูปภาพที่ 4.1 มีส่วนแสดงพิกัดอยู่ 2 ส่วน คือ แสดงพิกัดของเมาส์บนจอภาพ และแสดงพิกัดของหัวตัดพลาสติก โดยมีจุดกำเนิด 0,0 อยู่ ณ ตำแหน่งมุมล่างซ้าย โดยก่อนการตัดชิ้นงาน ต้องทำการเซ็ทจุดเคลื่อนที่ของหัวตัดพลาสติกให้เคลื่อนที่มาอยู่ ณ จุดกำเนิดก่อน เพื่อความถูกต้องแม่นยำในการเคลื่อนที่ของชุดขับเคลื่อน
- ปุ่มต่างๆ ประกอบไปด้วยปุ่มต่างๆ สำหรับการสั่งงานโปรแกรม เช่น ปุ่มเริ่มต้นตัดชิ้นงาน , ปุ่มสำหรับเซ็ทค่าจุดกำเนิด และมีปุ่มสำหรับหมุนรูปภาพ โดยสามารถหมุนได้ 2 ทิศทาง คือหมุนตามเข็มนาฬิกาและทวนเข็มนาฬิกา เป็นต้น

4.3.2 การวาดรูปภาพชิ้นงานที่ต้องการตัด


ต่อไปจะกล่าวถึงการวาดรูปภาพชิ้นงานที่ต้องการตัด เราจะทำการวาดรูปภาพลงในโปรแกรม AutoCAD โดยกำหนดระยะของรูปภาพและตำแหน่งตามต้องการ เมื่อวาดเสร็จแล้วเราจะแปลงรูปภาพเหล่านั้นให้กลายเป็นโค้ดโดยใช้คำสั่ง plot to file ซึ่งโค้ดนี้จะประกอบไปด้วยพิกัดต่างๆของรูปภาพ สำหรับสั่งงานให้เครื่อง plotter เคลื่อนที่ ซึ่งเราจะสร้างโปรแกรมสำหรับแปลงโค้ดเหล่านั้นให้กลายมาเป็นรูปภาพเหมือนที่วาดในโปรแกรม AutoCAD ซึ่งข้อดีของการวาดภาพลงในโปรแกรม AutoCAD คือสามารถทำการสร้างภาพที่ซับซ้อนหรือปรับปรุงแก้ไขได้ง่ายกว่าโปรแกรมอื่น

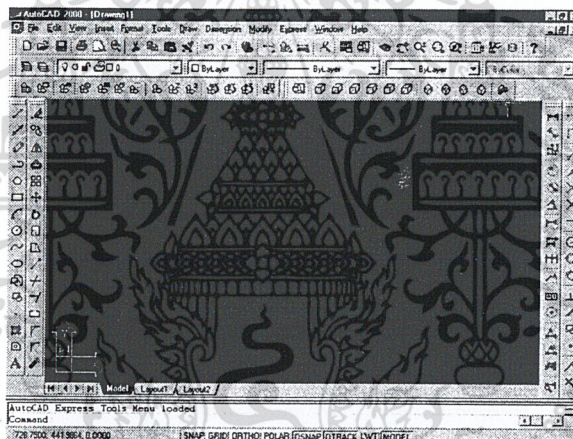


รูปที่ 4.8 เปิดโปรแกรม AutoCAD

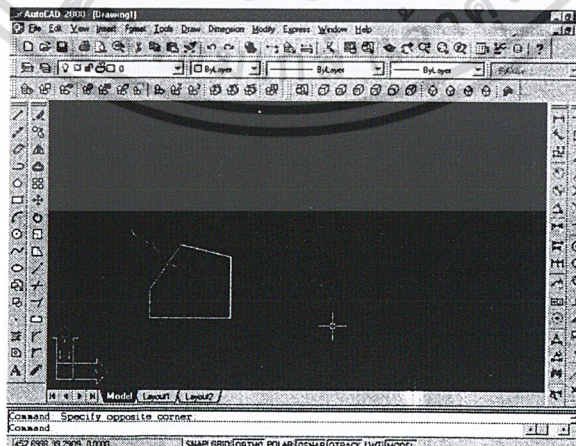

รูปที่ 4.9 วาดรูปภาพที่ต้องการตัด

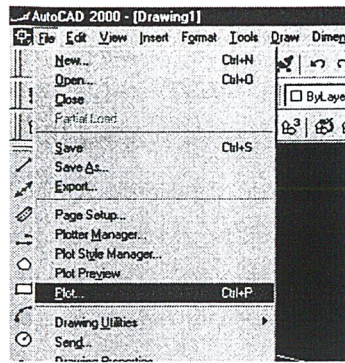


รูปที่ 4.10 เลือกคำสั่ง Plot สำหรับแปลงรูปที่วาดให้เป็นโค้ด

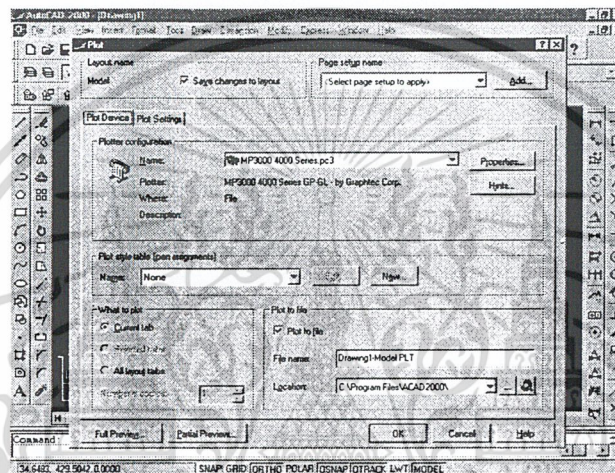

รูปที่ 4.11 กำหนดชื่อและสถานที่ในการเก็บไฟล์

สำหรับการแปลงรูปภาพจากโปรแกรม AutoCAD ให้กลายเป็นไฟล์โค้ดแล้ว จะได้ไฟล์ *.plt ซึ่งเป็นไฟล์ที่ประกอบด้วยโค้ดพิกัดต่างๆ สำหรับสั่งงานเครื่อง plotter ทำงาน โดยจะแสดงตัวอย่างดังรูปที่ 4.6

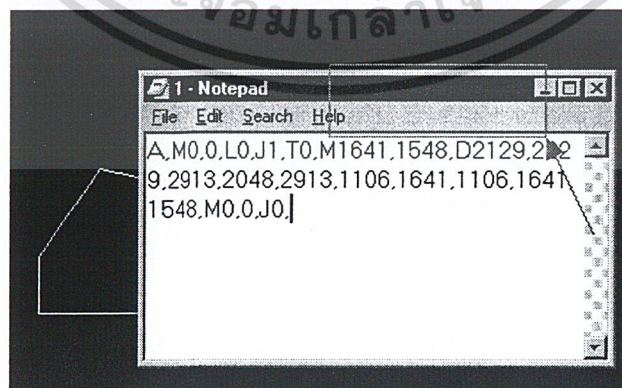


รูปที่ 4.12 แสดงตัวอย่างโค้ดของรูปภาพ


เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

4.3.3 การเปิดหรือปิดโปรแกรม


หลังจากที่วาดรูปลงในโปรแกรม AutoCAD เรียบร้อยแล้ว เราจะทำการเปิดไฟล์โค้ดที่เราได้ทำการสร้างขึ้น โดยใช้คำสั่ง open ที่เมนู File โปรแกรมจะทำการแปลงโค้ดเหล่านั้นให้กลับมาเป็นรูปภาพเหมือนที่วาดใน AutoCAD และนำมาแสดงผลในบนจอภาพ โดยบริเวณพื้นที่แสดงผลจะมีจุดกริด (grid) เพื่อสำหรับบอกตำแหน่งคร่าวๆ ให้รู้รูปภาพอยู่ ณ ตำแหน่งเมื่อเทียบกับจุดกำเนิด

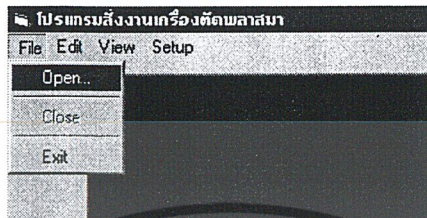

รูปที่ 4.13 เลือกเมนู file และเลือกคำสั่ง open

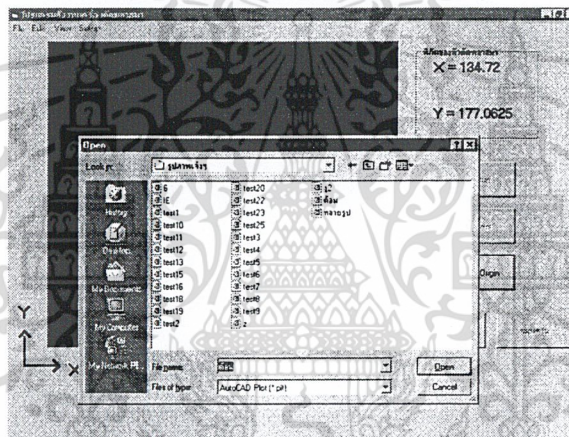


รูปที่ 4.14 แสดงกล่องข้อความ เพื่อเลือกไฟล์โค้ดที่ต้องการเปิด

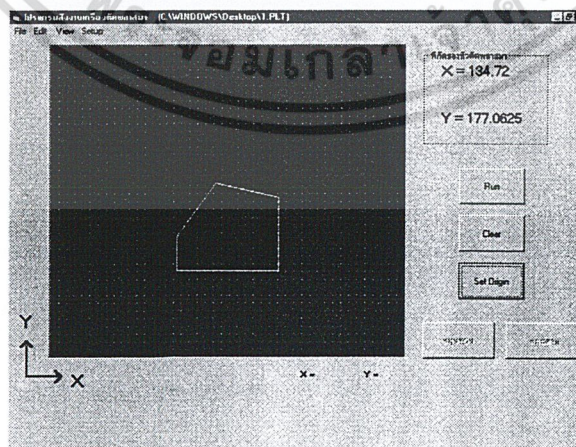

รูปที่ 4.15 แสดงรูปภาพชิ้นงานที่ต้องการตัด

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ถ้าต้องการที่จะปิดรูปภาพที่วาดให้เลือกคำสั่ง close ที่เมนู File ภาพที่แสดงผลจะหายไป ถ้าจะเปิดให้เลือกคำสั่ง open และทำตามเหมือนวิธีข้างบนเพื่อเปิดไฟล์รูปภาพตามต้องการ

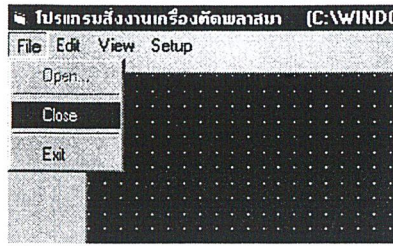


รูปที่ 4.16 เลือกคำสั่ง close สำหรับปิดรูปภาพที่แสดง




รูปที่ 4.17 หลังจากเลือกคำสั่ง close รูปภาพที่แสดงผลจะหายไป

ถ้าต้องการปิดโปรแกรมให้เลือกที่เมนู file แล้วเลือกคำสั่ง Exit โปรแกรมจะมีกล่องข้อความ (message box) ถามอีกครั้งเพื่อยืนยันความแน่ใจว่า ต้องการที่จะปิดโปรแกรมหรือไม่ เมื่อแน่ใจว่าต้องการปิดโปรแกรมให้เลือกคำสั่ง yes โปรแกรมจะถูกปิดโดยอัตโนมัติ

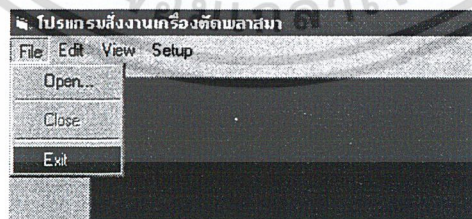

รูปที่ 4.18 เลือกคำสั่ง Exit ถ้าต้องการออกจากโปรแกรม


เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

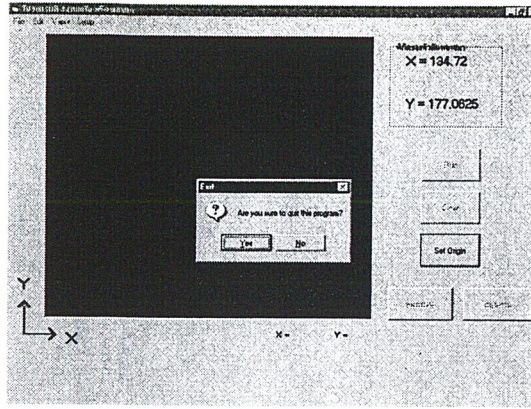


รูปที่ 4.19 แสดงข้อความยืนยันว่าต้องการออกจากโปรแกรม

4.3.4 การปรับแต่งและแก้ไขรูปภาพ

เมื่อเปิดโปรแกรมขึ้นมา และเปิดไฟล์รูปภาพที่ได้จากโปรแกรม AutoCAD แล้ว ถ้าเราต้องการจะแก้ไขรูปภาพ สามารถทำได้อย่างสะดวก คือ สามารถเคลื่อนย้าย หรือหมุนรูปภาพได้ตามต้องการ

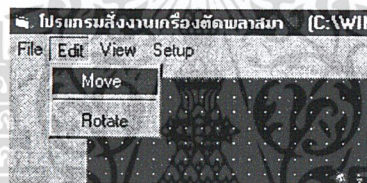


รูปที่ 4.20 การเคลื่อนย้ายรูปภาพให้เลือกที่เมนู edit และเลือกคำสั่ง move

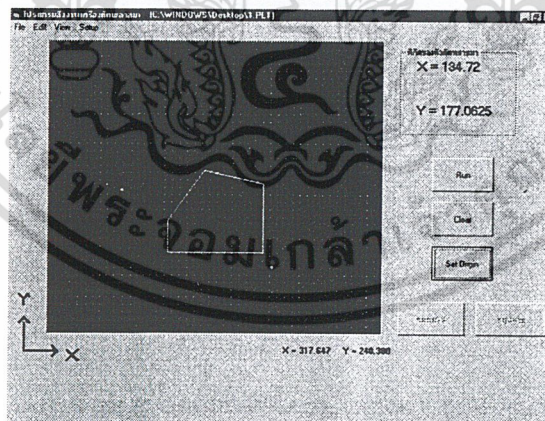

รูปที่ 4.21 การเคลื่อนย้ายภาพทำโดยการกดแล้วลากไปยังตำแหน่งที่ต้องการ

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

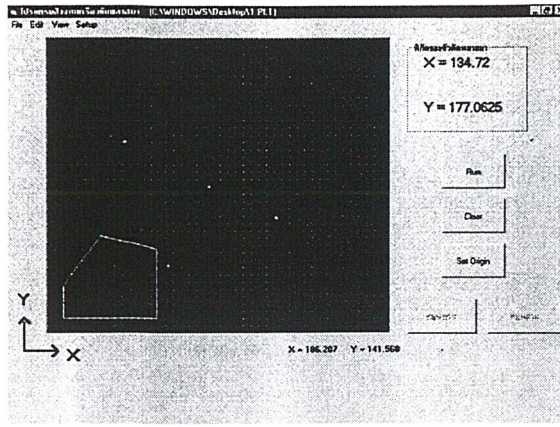


รูปที่ 4.22 แสดงรูปภาพ ณ ตำแหน่งใหม่

ภาพข้างบนแสดงวิธีการเคลื่อนย้ายรูปภาพ โดยการใช้นิ้วชี้ move การเคลื่อนย้ายภาพทำโดยใช้เมาส์กดแล้วลากให้เคลื่อนไปให้ได้ระยะตามต้องการ โดยสามารถใช้นิ้วชี้แล้วลากที่ตำแหน่งใดก็ได้บนรูปภาพ

ถ้าต้องการหมุนรูปภาพ เราสามารถทำได้โดยเลือกคำสั่ง rotate ที่เมนู edit แล้วเลือกจุดศูนย์กลางของการหมุน หลังจากนั้นให้กดปุ่มว่าจะหมุนทวนเข็มนาฬิกาหรือตามเข็มนาฬิกา โดยเมื่อกดปุ่ม 1 ครั้งจะหมุนไป 10 องศา




รูปที่ 4.23 เลือกคำสั่ง rotate ที่เมนู edit ถ้าต้องการหมุนรูปภาพ

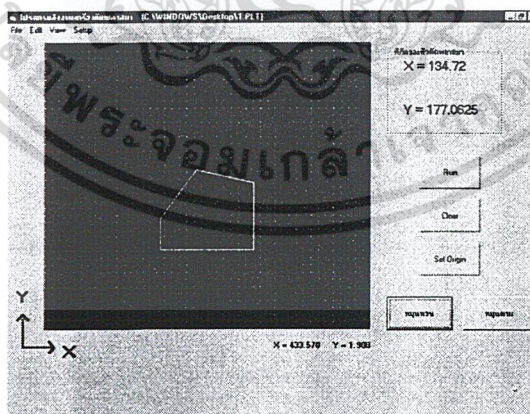


รูปที่ 4.24 เลือกจุดศูนย์กลางของการหมุน

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

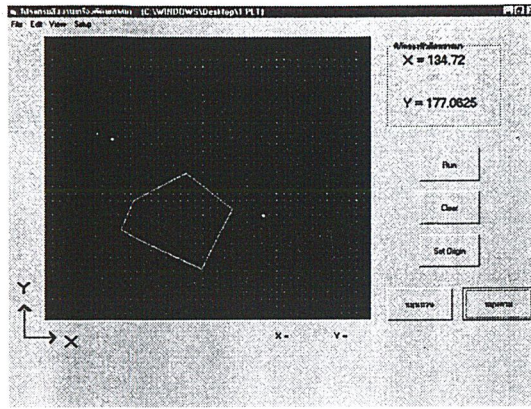


รูปที่ 4.25 กดปุ่มหมุนตามเข็มนาฬิกา รูปภาพจะหมุนไปในทิศตามเข็มนาฬิกา

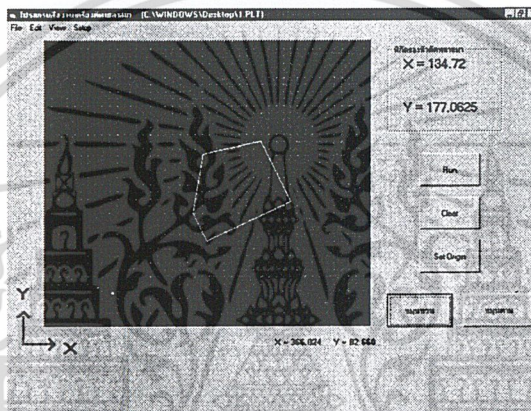

รูปที่ 4.26 กดปุ่มหมุนทวนเข็มนาฬิกา รูปภาพจะหมุนไปในทิศทวนเข็มนาฬิกา


4.3.5 การย่อขยายรูปภาพ

หลังจากปรับแต่งรูปภาพเสร็จเรียบร้อยแล้ว ถ้าต้องการย่อหรือขยายภาพเพื่อให้เห็นรูปภาพได้ชัดเจน สามารถทำได้โดยคำสั่ง zoom ที่เมนู view ซึ่งสามารถย่อขยายภาพให้เล็กหรือใหญ่ได้ตามต้องการ โดยแสดงวิธีการใช้คำสั่ง ดังต่อไปนี้

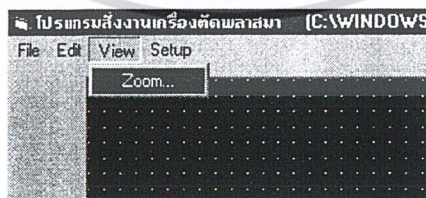


รูปที่ 4.27 เลือกคำสั่ง zoom ถ้าต้องการย่อขยายรูปภาพ


เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

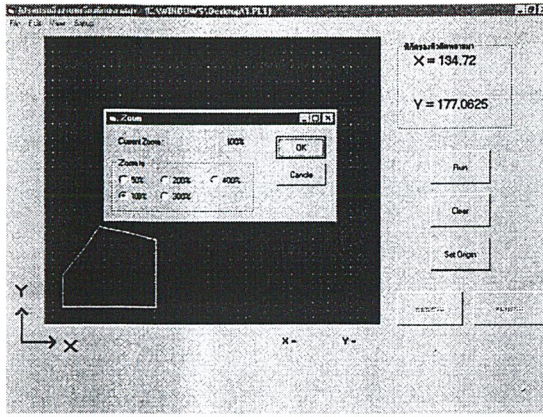

รูปที่ 4.28 แสดงกล่องข้อความให้เลือกความต้องการขยายภาพขนาดใด

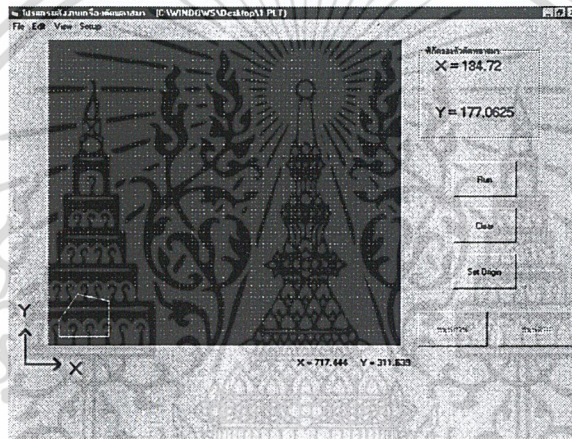

รูปที่ 4.29 แสดงรูปภาพหลังจากย่อภาพเป็น 50 %

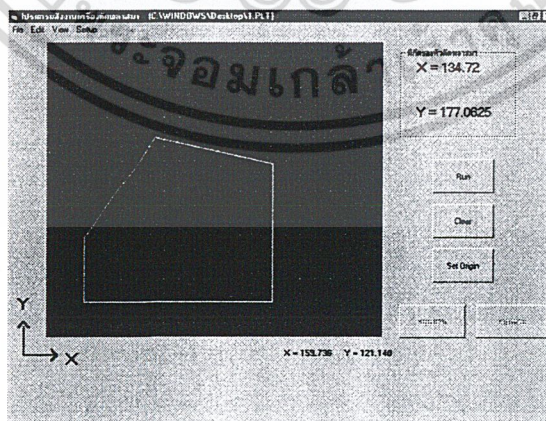


รูปที่ 4.30 แสดงรูปภาพหลังจากขยายภาพเป็น 200%


เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

4.3.6 การกำหนดความหนาของแผ่นโลหะที่ต้องการตัด


เครื่องตัดพลาสมาสามารถตัดโลหะได้ที่มีความหนาต่างกัน ซึ่งแต่ละความหนาของแผ่นโลหะ ใช้ความเร็วและเวลาในการตัดไม่เท่ากัน ซึ่งก่อนที่จะสั่งโปรแกรมให้ทำการตัดแผ่นโลหะ ต้องกำหนดขนาดความหนาที่จะทำการตัดก่อน เพื่อให้โปรแกรมกำหนดค่าความเร็วและเวลาในการตัดแผ่นโลหะอย่างเหมาะสม

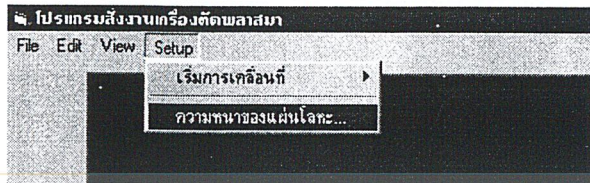

รูปที่ 4.31 เลือกคำสั่งสำหรับกำหนดความหนาของแผ่นโลหะก่อนทำการตัด

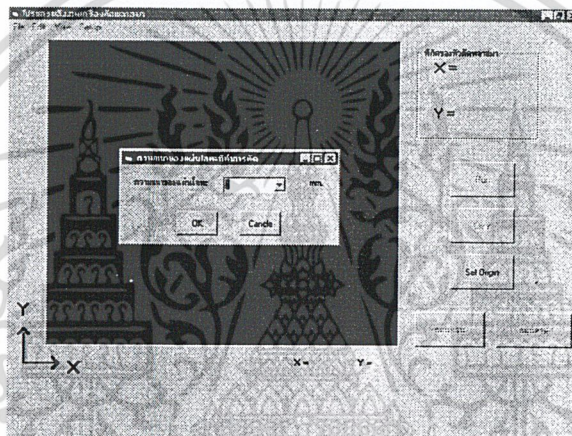


รูปที่ 4.32 แสดงกล่องข้อความให้เลือกขนาดความหนาของแผ่นโลหะ

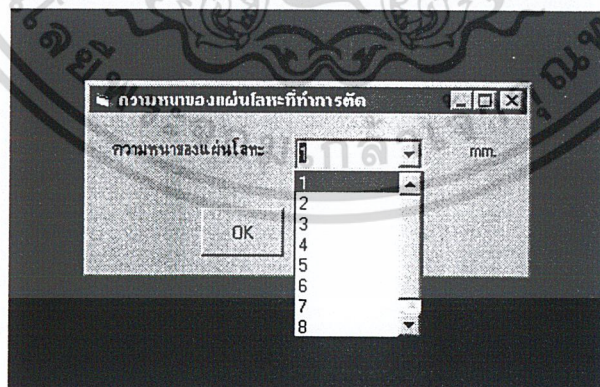

รูปที่ 4.33 แสดงขนาดความหนาให้เลือก


เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

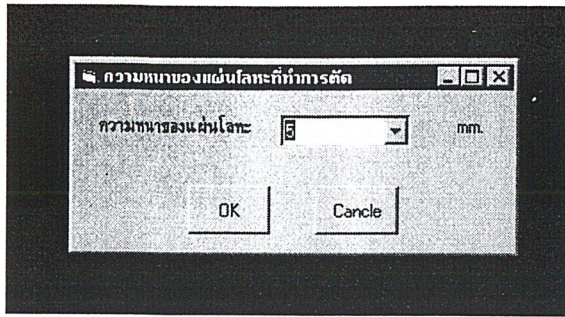


รูปที่ 4.34 เมื่อเลือกค่าความหนาเสร็จเรียบร้อยแล้ว กดปุ่ม OK เป็นขั้นตอนสุดท้าย

4.3.7 การกำหนดจุดเริ่มต้นทำการตัดแผ่นโลหะ

โปรแกรมสามารถกำหนดจุดเริ่มต้นทำการตัดแผ่นโลหะได้ 2 แบบ คือ เริ่มต้นตัดจากจุดกำเนิด หรือ เริ่มต้นตัดจากตำแหน่งที่เรากำหนดเอง โดยแบบแรก การเริ่มต้นตัดจากจุดกำเนิด ก่อนอื่นต้องสั่งให้หัวตัดพลาสติกเคลื่อนที่ไป ณ ตำแหน่งจุดกำเนิด คือ $X = 0, Y = 0$ หลังจากนั้นกดปุ่ม run โปรแกรมจะสั่งให้ชุดหัวตัดพลาสติกเคลื่อนที่เริ่มจากจุดกำเนิดเคลื่อนที่มายังตำแหน่งที่จะเริ่มตัด หลังจากนั้น โปรแกรมจะสั่งให้หัวตัดพลาสติกเริ่มทำงานตัดชิ้นงานเป็นแบบดังรูปภาพที่แสดงใน โปรแกรม แต่ถ้ากำหนดให้เริ่มต้นตัดจากตำแหน่งที่เรากำหนดเอง วิธีนี้ต้องกำหนดตำแหน่งของหัวตัดพลาสติกเอง พอเรากดปุ่ม run หัวตัดพลาสติกจะเริ่มทำงานเลย ตัดชิ้นงานทันที โดยการกำหนดวิธีนี้เป็นการช่วยลดเวลาการเคลื่อนที่จากตำแหน่งจุดกำเนิดมายังตำแหน่งที่ต้องการตัด ดังแสดงวิธีการทำงานดังนี้.

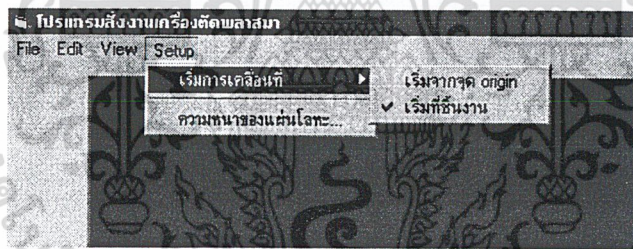


รูปที่ 4.35 คำสั่งในการกำหนดจุดเริ่มต้นทำการตัด

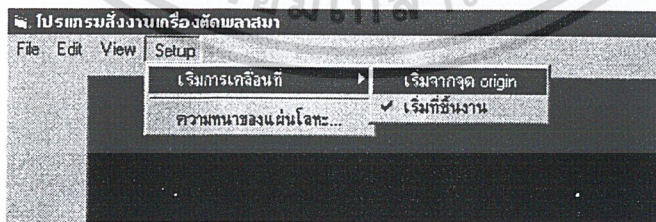

รูปที่ 4.36 สั่งให้โปรแกรมเริ่มต้นตัดจากจุดกำเนิด


เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

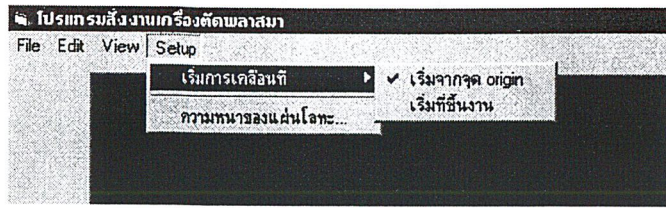


รูปที่ 4.37 เมื่อเสร็จคำสั่ง โปรแกรมจะแสดงเครื่องหมายถูกหน้าคำสั่งที่เราเลือก

4.3.8 การทดสอบและการทำงานของโปรแกรม

หลังจากที่ได้แก้ไขและปรับแต่งรูปภาพเรียบร้อยแล้ว ขั้นตอนต่อไปเราจะสั่งโปรแกรมให้ทำการตัดโลหะ เป็นรูปภาพเหมือนคังรูปที่แสดงผลบนหน้าจอ โดยเริ่มแรกก่อนทำการตัดเราต้องทำการเซตจุดกำเนิด origin เสียก่อนเพื่อให้จุดเคลื่อนที่อยู่ในตำแหน่งที่พร้อมเริ่มตัด โดยการกดปุ่ม set origin หัวตัดพลาสติกจะเคลื่อนที่ไปยังตำแหน่ง $x = 0, y = 0$ และเมื่อต้องการตัด ให้กดปุ่ม run โปรแกรมจะสั่งงานให้ชุดขับเคลื่อนพาหัวตัดพลาสติกให้เคลื่อนที่ตัดชิ้นงานพร้อมทั้งแสดงผลบนจอภาพให้เห็นการเคลื่อนที่ของหัวตัดพลาสติกขณะทำการตัดด้วย

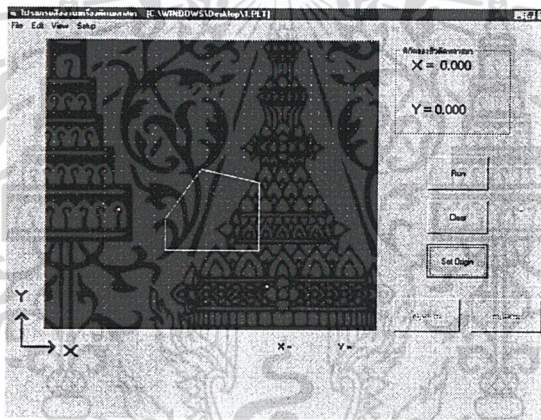


รูปที่ 4.38 หลังจากกดปุ่ม set origin หัวตัดพลาสติกจะเคลื่อนที่ไปยังจุดเริ่มต้น $X = 0, Y = 0$

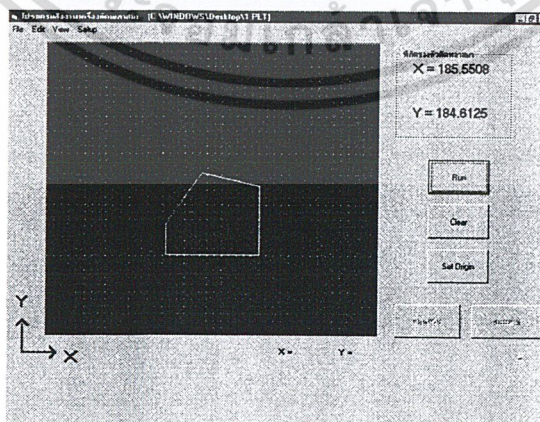


รูปที่ 4.39 แสดงรูปหัวตัดพลาสติกขณะเคลื่อนที่


เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

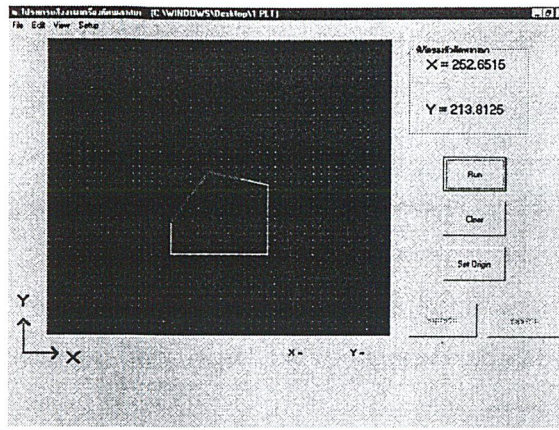

รูปที่ 4.40 แสดงรูปหัวตัดพลาสติกมาขณะเคลื่อนที่

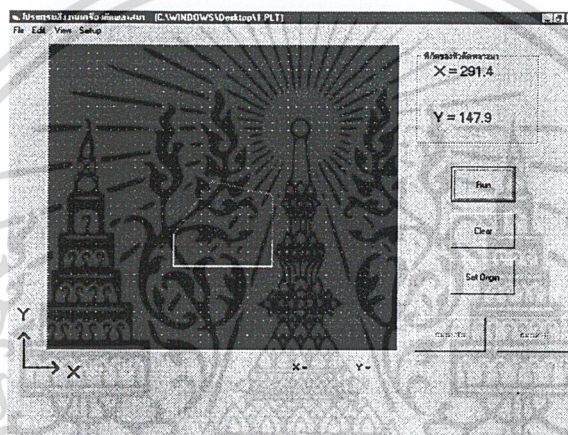

รูปที่ 4.41 แสดงรูปหัวตัดพลาสติกมาขณะเคลื่อนที่

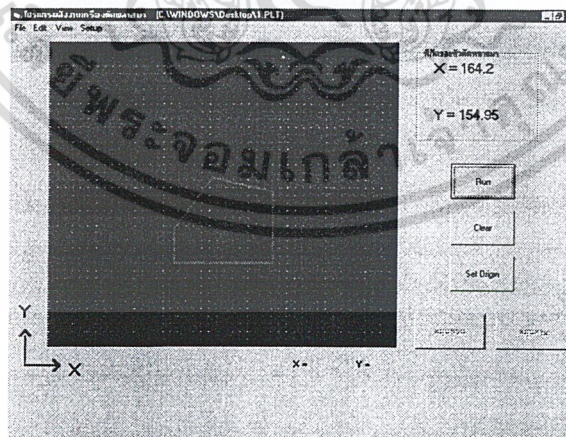

รูปที่ 4.42 รูปภาพเมื่อตัดโลหะเสร็จเรียบร้อยแล้ว

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

4.4 ผลการทดลองการตัดแผ่นโลหะ

4.4.1 หาคความเร็วในการตัดชิ้นงาน

จากการศึกษาการใช้งานเครื่องตัดพลาสมา พบว่าสามารถตัด โลหะ ได้หลายประเภทด้วยกันเช่น เหล็กอ่อน อลูมิเนียม, สเตนเลส เครื่องตัดพลาสมา รุ่น POWERMAX 350 สามารถตัดแผ่นเหล็กที่มีความหนามากที่สุดได้ถึง 12 mm ความหนาที่เหมาะสมที่สุดคือ 6 mm

ในการทดลองได้เลือกใช้แผ่นเหล็กนำมาทดลองตัดด้วยชุดขับเคลื่อนอัตโนมัติเพื่อหาค่าความเร็วที่เร็วที่สุดในการตัดแผ่นโลหะเป็นรูป สี่เหลี่ยม, สามเหลี่ยม และวงกลม ที่ขนาดความหนาของแผ่นเหล็กต่างๆ เปรียบเทียบกับปริมาณกระแสไฟฟ้าตั้งแต่ 17–21 Amp ได้ผลดังตารางด้านล่าง

ตารางที่ 4.1 ความเร็วในการตัดแผ่นเหล็ก (mm / sec)

กระแสไฟฟ้า	ความหนาของเหล็ก (mm)					
	1	2	3	4.5	6	9
17	2300	1100	550	160	160	50
18	2300	1100	550	160	160	50
19	2300	1250	750	200	200	110
20	2300	1500	950	300	200	110
21	2300	1700	1400	400	200	160

ข้อมูลจากตารางแล้วทำให้ทราบว่าชุดขับเคลื่อนอัตโนมัติ ไม่สามารถเคลื่อนที่ได้ความเร็วสูงกว่า 2300 mm / นาที เนื่องจากเป็นข้อจำกัดของ เสด์ปั๊มมอเตอร์

เนื่องจากในการตัดชิ้นงานทุกครั้งเราต้องกำหนดค่าปริมาณกระแสไฟฟ้าในช่วง 17–21 Amp ซึ่งทำให้ค่าความเร็วในการตัดแปรผันไปตามปริมาณกระแสไฟฟ้า ดังนั้นจึงได้กำหนดปริมาณกระแสไฟฟ้าที่ 20 Amp เพื่อเป็นค่ากลางที่ใช้ในการทดลอง ตัดชิ้นงาน

ตารางที่ 4.2 ความเร็วในการตัดแผ่นเหล็ก ที่ปริมาณกระแสไฟฟ้า 20 Amp

ความหนาเหล็ก (mm)	ความเร็วในการตัด (Feed Speed)	เวลาในการหน่วงก่อนตัดชิ้นงาน (sec)
1	2300	1
2	1500	1
3	950	2
4.5	300	4
6	200	12
9	100	15

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

4.4.2 การทดลองวัดขนาดชิ้นงานเทียบกับแบบจริง AutoCAD

การทดลองตัดชิ้นงานเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสและวงกลม โดยใช้แผ่นเหล็กหนา 2 mm ใช้ปริมาณกระแสไฟที่ 20 Amp ตัดชิ้นงานเป็นรูปดังนี้ รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส ขนาด 3 cm*3 cm 10 ชิ้น รูปวงกลม เส้นผ่านศูนย์กลางขนาด 3 cm 10 ชิ้น ผลจากการทดลองตัดชิ้นงาน

รูปสี่เหลี่ยม

ค่าเฉลี่ยของขนาดของชิ้นงานที่ตัดได้	2.8	cm
ผิดพลาดจากขนาดจริง	0.2	cm

รูปวงกลม

ค่าเฉลี่ยของเส้นผ่านศูนย์กลางของชิ้นงานที่ตัดได้	2.78	cm
ผิดพลาดจากขนาดจริง	0.22	cm

จะพบว่าขนาดของชิ้นงานที่ได้จากการตรวจสอบตัดจะมีค่าความผิดพลาด (error) จากขนาดของชิ้นงานเมื่อเทียบจากแบบในโปรแกรม AutoCAD ไม่มากนักอยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้



รูปที่ 4.43 ชิ้นงานสี่เหลี่ยม 30 x30 mm




รูปที่ 4.44 ชิ้นงานวงกลม เส้นผ่านศูนย์กลาง 30 mm


4.4.3 ทดลองตัดชิ้นงานเป็นรูปต่างๆ

- รูป 6 เหลี่ยม
- ตัวอักษร IE
- รูปหัวใจ
- รูปนก

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

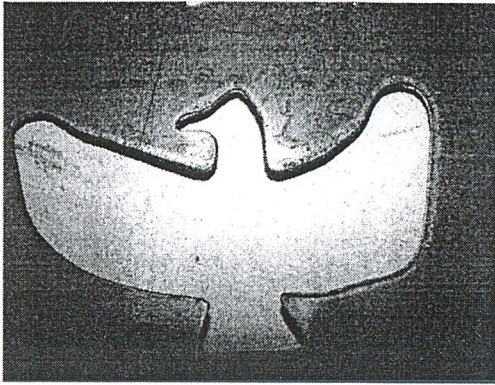

รูปที่ 4.45 ชิ้นงานรูปนก

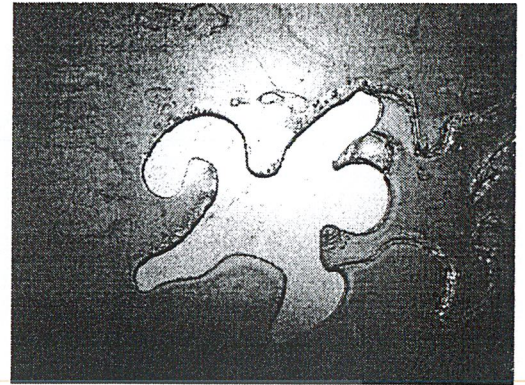

รูปที่ 4.46 ชิ้นงานรูปคน



รูปที่ 4.47 ชิ้นงานตัวอักษร IE

4.4.4 ทดลองตัดชิ้นงาน 4 รูปต่อเนื่อง

การทดลองในหัวข้อที่กล่าวมานั้นจะเป็นการตัดชิ้นงานทีละชิ้น เมื่อตัดชิ้นงานเสร็จแล้วหัวตัดจะเคลื่อนที่กลับไปยังจุดเริ่มต้น ทุกครั้ง ทำให้เสียเวลาในการเคลื่อนที่ของหัวตัดกลับไปยังจุดเริ่มต้น การทดลองในส่วนนี้ได้ทำการทดลองโดยตัดชิ้นงาน 4 ชิ้นต่อเนื่องกันจนเสร็จคือ รูปสี่เหลี่ยม , สามเหลี่ยม , วงกลม และ หกเหลี่ยม ทำให้ประหยัดเวลาและสะดวกในการตัดชิ้นงานจำนวนมาก

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

บทที่ 5

สรุปผลการดำเนินงาน

5.1 สรุปผลการทดลอง

จากการทดลองได้ทำการตัดแผ่นโลหะที่ขนาดความหนา 2 mm เป็นรูป สี่เหลี่ยม , รูปวงกลม ตัวอักษรรูปนกและตักรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส,สี่เหลี่ยมผืนผ้า,วงกลม,สามเหลี่ยมพร้อมกัน 4 รูป สามารถตัดโลหะได้ตามรูปที่ออกแบบในโปรแกรม AutoCAD ขนาดของชิ้นงานเกิดความผิดพลาดเล็กน้อย

5.2 วิเคราะห์ผลการทดลอง

จากการวัดขนาดชิ้นงานที่ตัดจะพบว่าขนาดชิ้นงานจะเล็กกว่าที่ออกแบบไว้เพียงเล็กน้อยเนื่องมาจากสาเหตุต่างๆ ดังนี้

1. ขนาดของรู Nozzle ที่ใช้ในการตัด
2. ความตึงของลวดสตริงและ สายพาน Timming
3. ความหนาของแผ่นเหล็ก

5.3 ปัญหาและข้อจำกัดในการทดลอง

1. แผ่นเหล็กที่จะนำมาตัดต้องไม่เกิดการโค้งงอ เพราะแผ่นเหล็กส่วนที่โค้งตัวขึ้นหัวคัตอาจจะเคลื่อนที่ไปชนในส่วนนั้นทำให้เกิดความเสียหายแก่หัวคัต และต้องเปลี่ยนแผ่นเหล็กใหม่ ในส่วนที่แผ่นเหล็กงอตัวลงอาจจะทำให้ตัดแผ่นเหล็กไม่ขาด
2. ในการตัดแผ่น โลหะที่มีความหนาค่อนข้างมาก จะเกิดความผิดพลาดของขนาดชิ้นงานมาก เนื่องจากหัวคัตจะเคลื่อนที่ช้ามากจนทำให้งานทำให้แผ่นเหล็กหลอมละลายไปบางส่วน
3. ค่อนข้างเสียเวลานานในการเซ็ตเครื่องตัดพลาสติกและอุปกรณ์ ในแต่ละครั้ง
4. การตัดแผ่น โลหะที่มีความหนาต่างกัน ต้องเสียเวลาในการปรับระดับความสูงของน็อตรอง เพื่อให้ได้ระดับที่พอดี

5.4 ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการ

1. ได้นำความรู้ทางวิศวกรรมที่ได้ศึกษามาทั้งทางด้านวิชาการและทางด้าน workshop มาใช้ในการดำเนินการโครงการและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานต่อไปในอนาคต
2. ได้ศึกษาและทดลองเขียนโปรแกรม Visual Basic 6.0 เพื่อควบคุมเสต็ปปีงมอเตอร์
3. เข้าใจการทำงานของการทำงานผ่านการสั่งงานผ่านชุดอินเตอร์เฟส
4. มีความเข้าใจในส่วนของวงจรอิเล็กทรอนิกส์ เช่นวงจรแปลงไฟ , วงจรเสต็ปปีงมอเตอร์
5. มีความเข้าใจการออกแบบเครื่องจักรทางอุตสาหกรรมมากขึ้น
6. มีความเข้าใจหลักการเคลื่อนที่ของชุดขับเคลื่อนต่างๆ
7. มีความเข้าใจทฤษฎีและการทำงานของเครื่องตัดพลาสติกมากขึ้น

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

8. ทำให้มีความชำนาญในการทำงานด้าน Workshop มากขึ้น
9. ทำให้รู้จักการทำงานร่วมกับผู้อื่น ได้ดีขึ้น

5.5 แนวทางการพัฒนาโครงการในอนาคต

1. เขียนโปรแกรมเพิ่มในส่วนของการชดเชยรัศมีของหัวตัดเพื่อให้ได้ขนาดของชิ้นงานที่ถูกต้องมากขึ้น
2. ทำการปรับปรุงในส่วนชุดขับเคลื่อนแกน Y ให้มีความแข็งแรงมากขึ้น
3. สามารถออกแบบชุดจับหัวตัดเพื่อให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับเครื่องตัดชนิดอื่นๆ เช่น เครื่องตัดแก๊ส, เครื่องตัดเลเซอร์ เป็นต้น หรือนำไปประยุกต์ใช้เป็นแขนกล
4. ออกแบบและเขียนโปรแกรมเพิ่มในส่วนชุดขับเคลื่อนในแนวแกน Z เพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างสะดวกมากขึ้น



เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

บรรณานุกรม

1. ชัยวัฒน์ ลิ้มพรจิตรวิไล. “คู่มือนักอิเล็กทรอนิกส์” บริษัท ซีเอ็ดดูเคชั่น จำกัด (มหาชน) 2538
2. ดร.วริทธิ์ อิงภากรณ์. “การออกแบบเครื่องจักรกล เล่มที่ 1,2”. ซีเอ็ดดูเคชั่น, 2541.
3. ผศ.มนตรี พิรุณเกษตร. “กลศาสตร์ของวัสดุ”. ฟิสิกส์เซนเตอร์, 2530.
4. กิตติ ภัคดีวัฒนะกุล และ จำลอง ครูอุตสาหะ. “Visual Basic6 ฉบับโปรแกรมเมอร์”. พิมพ์ครั้งที่ 5. 2542.




เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



ภาคผนวก
แบบรายละเอียดเครื่องตัดพลาสติกอัตโนมัติ

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

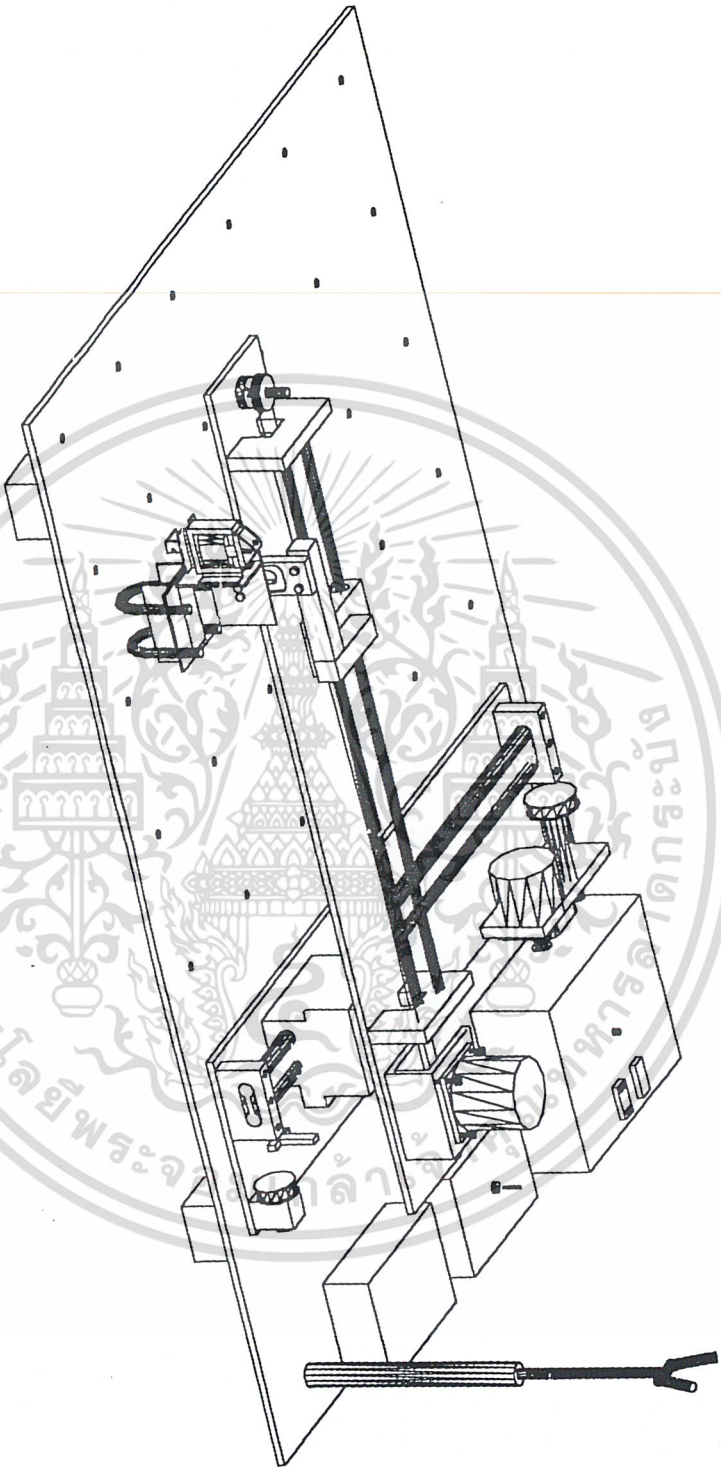


ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

Plasma Cutting

P/C 0000

ชื่อชิ้นส่วน ชุดขับเคลื่อน 2 แกน


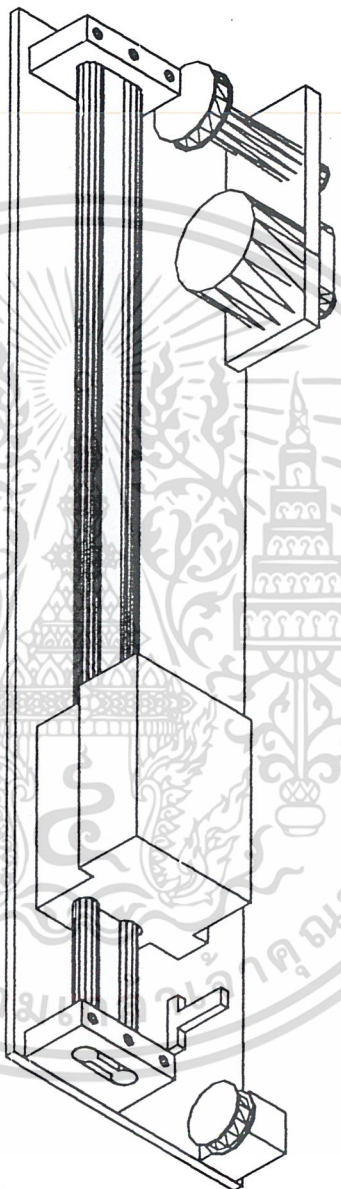


ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

Plasma Cutting

P/C 1000



ชื่อชิ้นส่วน ชุดขับเคลื่อนแกน X

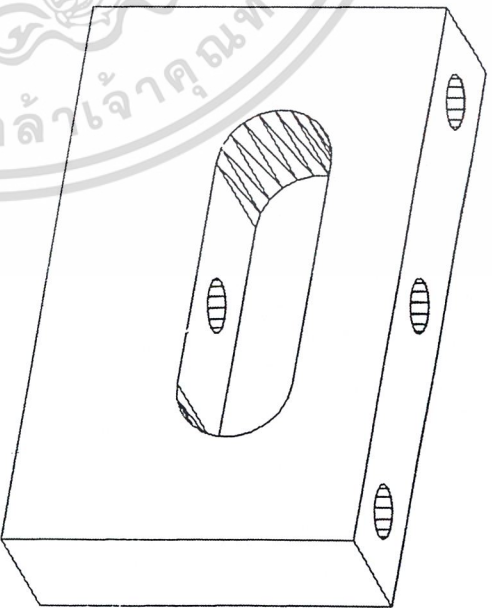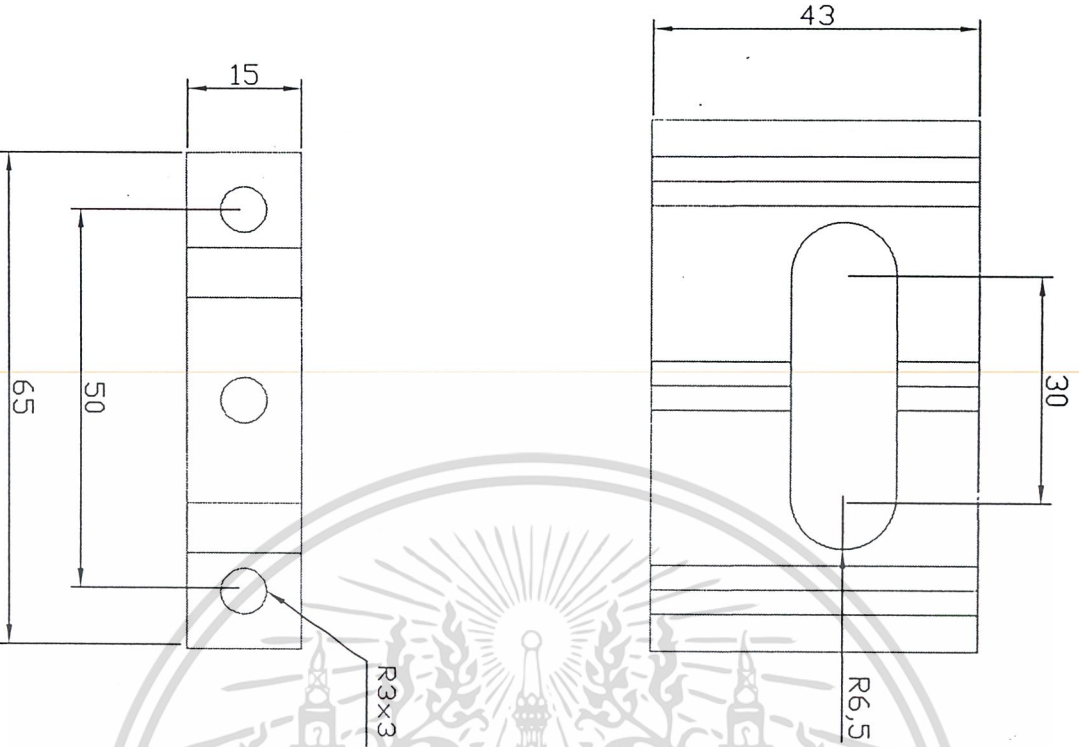

ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมศาสตร
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

Plasma Cutting P/C 1001

 ชื่อชิ้นงาน แทนซีตเพลลาแกน X

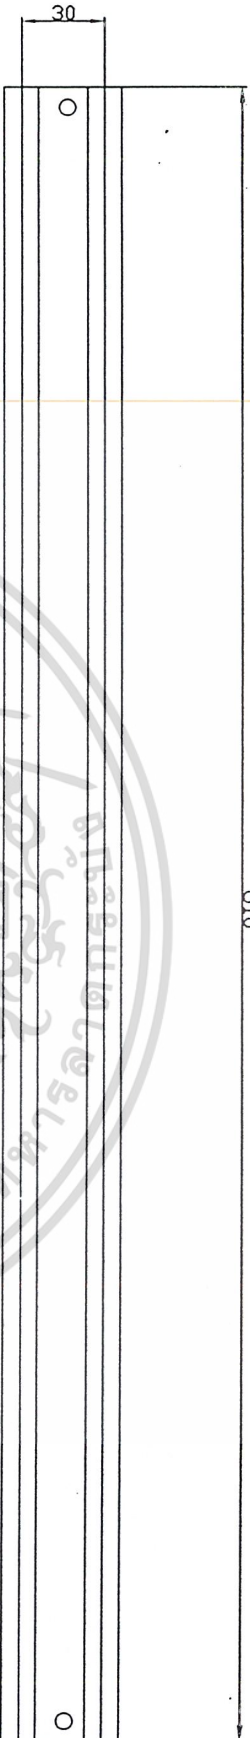

R6 x 2







ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

Plasma Cutting

P/C 1002



ชื่อชิ้นส่วน เหล็กแกน X

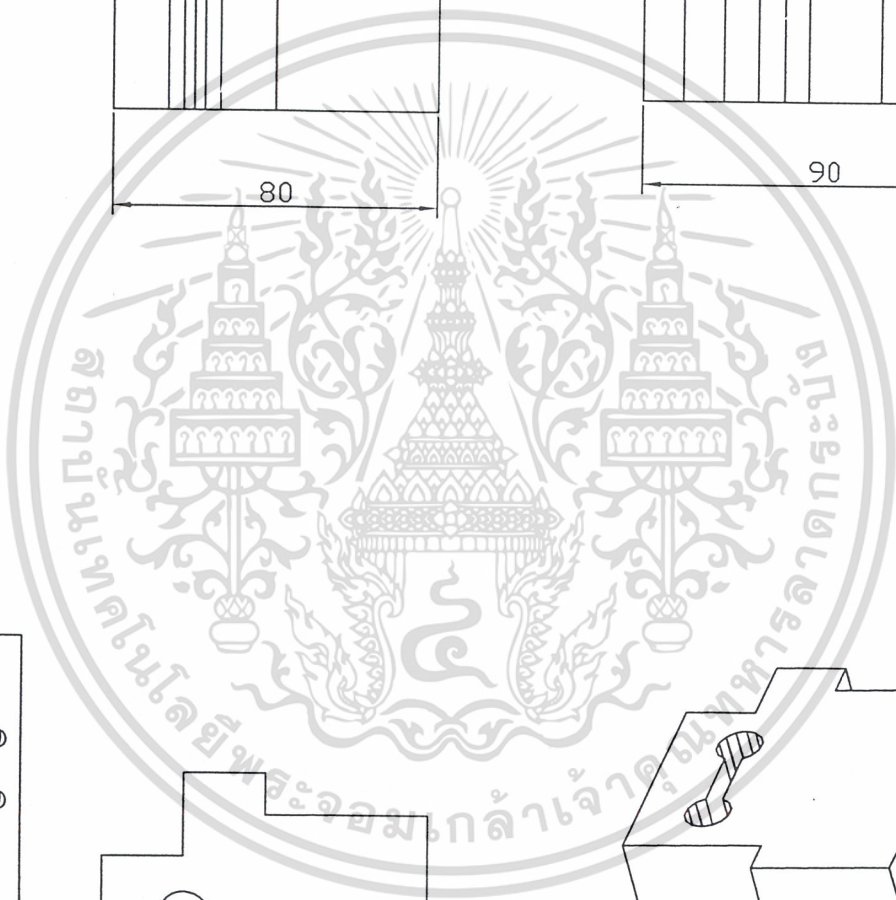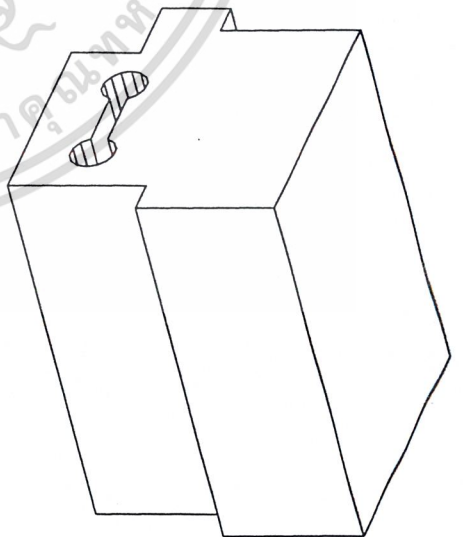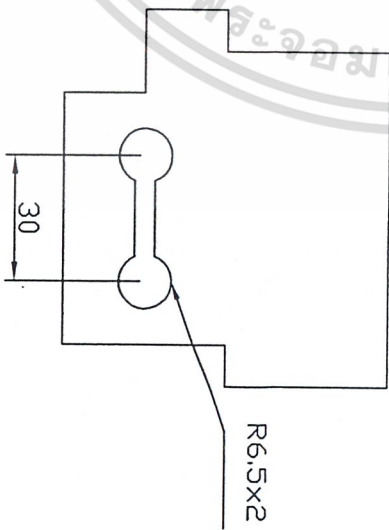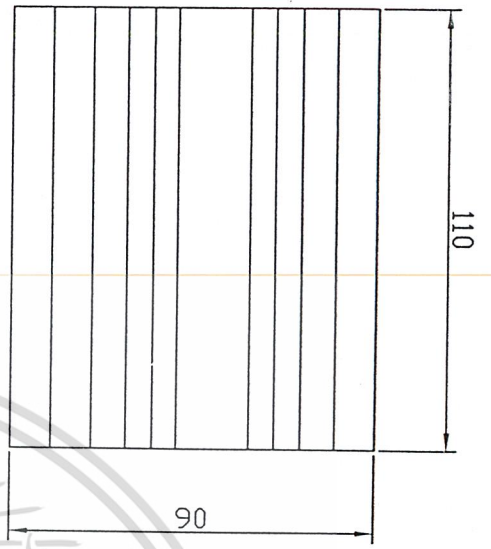

ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหกรรม วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

Plasma Cutting P/C 1003

ชื่อชิ้นงาน แทนลอนแกน X

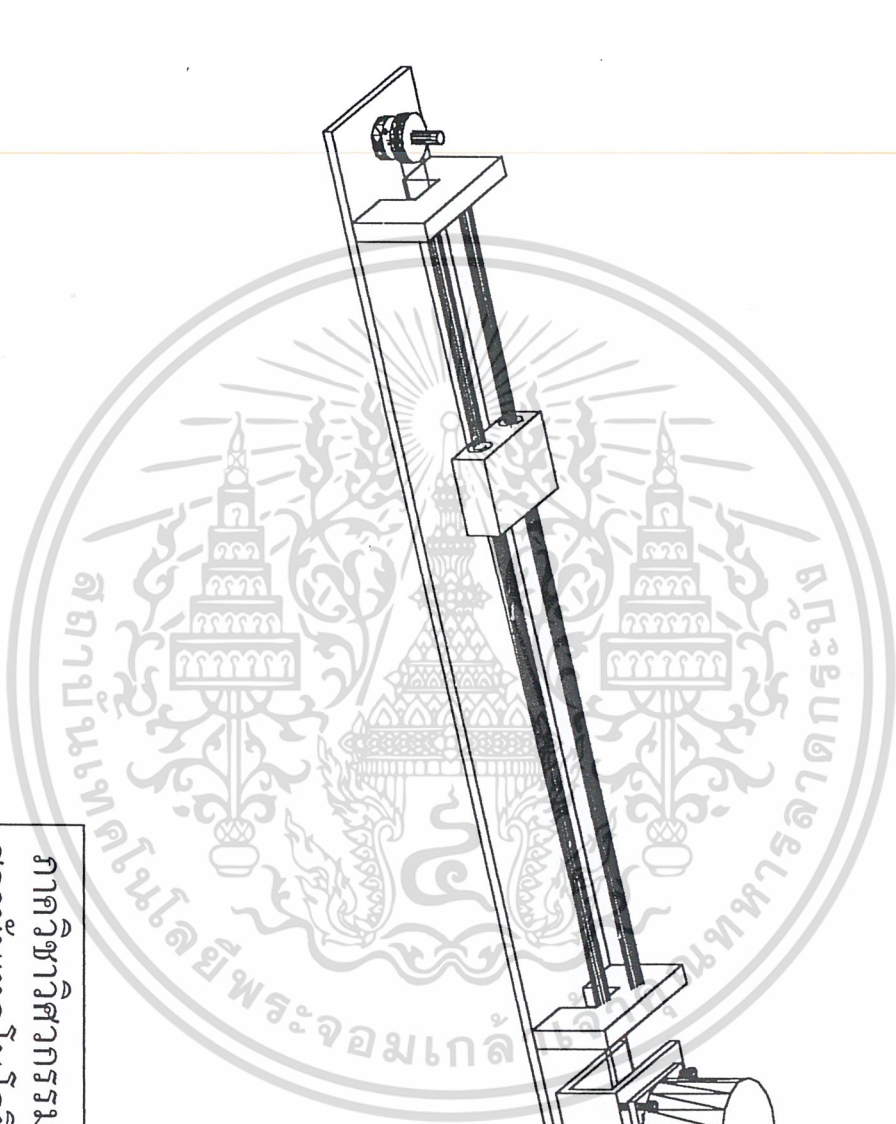
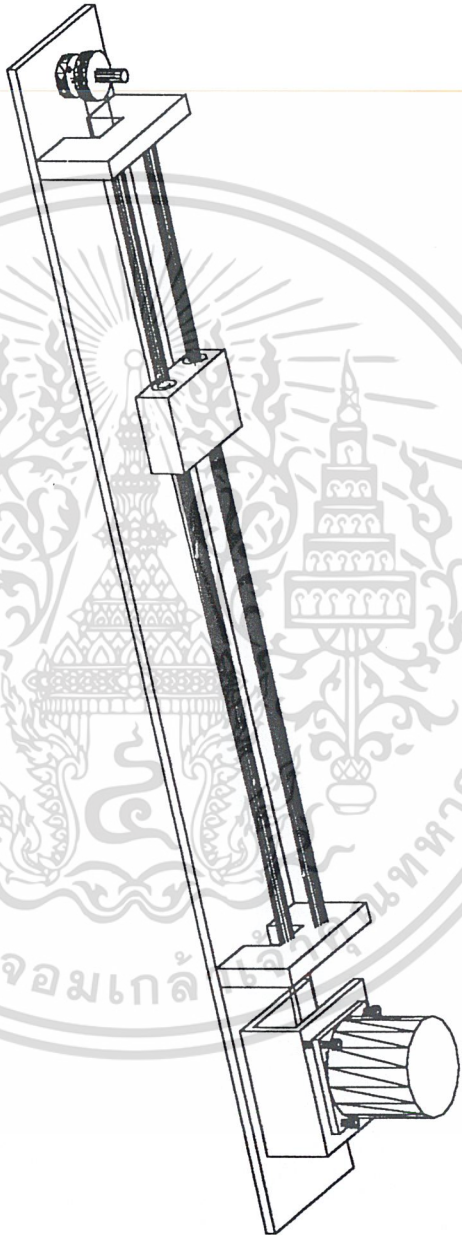


ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์
 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

Plasma Cutting P/C 2000

ชื่อชิ้นส่วน ชุดขับเคลื่อนแกน Y




เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
 ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

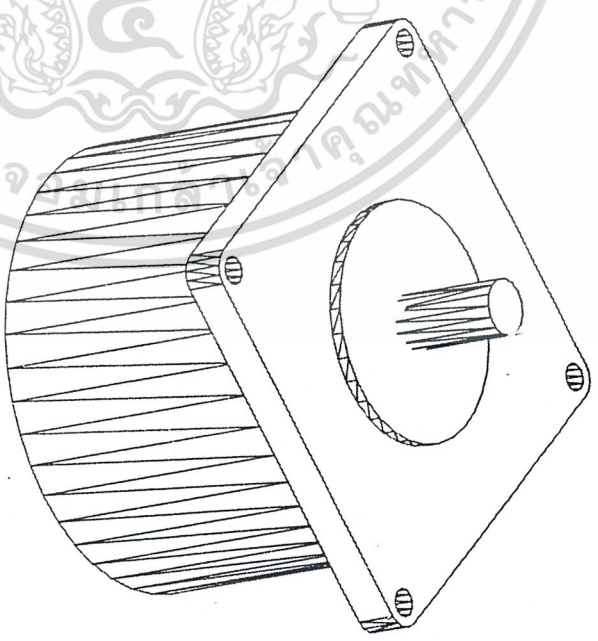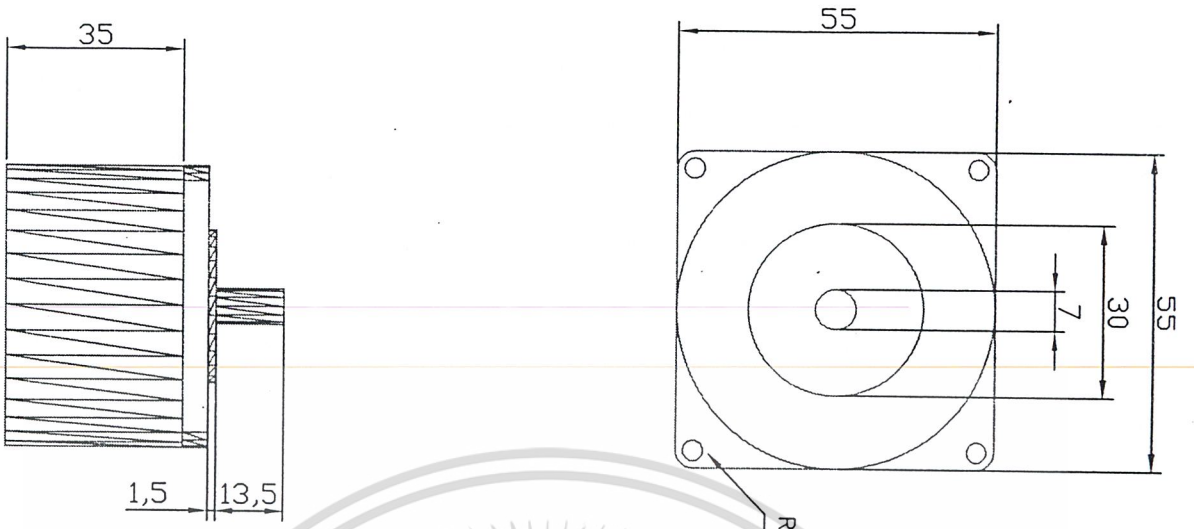

ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

Plasma Cutting P/C 2001




ชื่อชิ้นงาน Stepping Motor

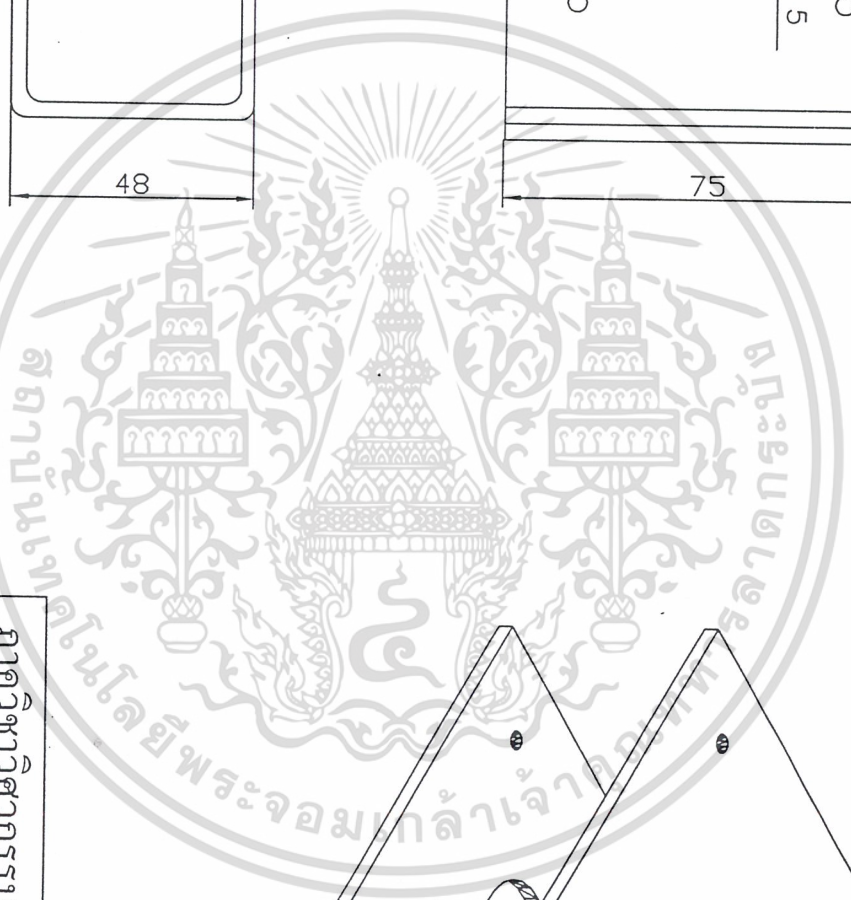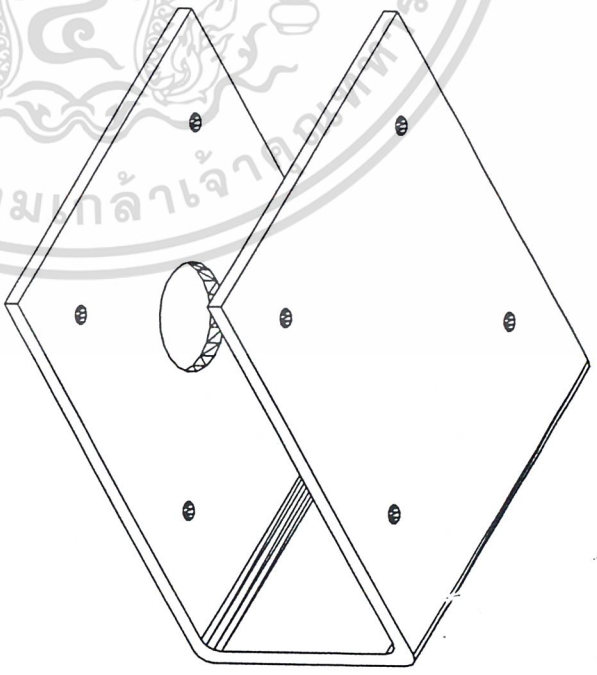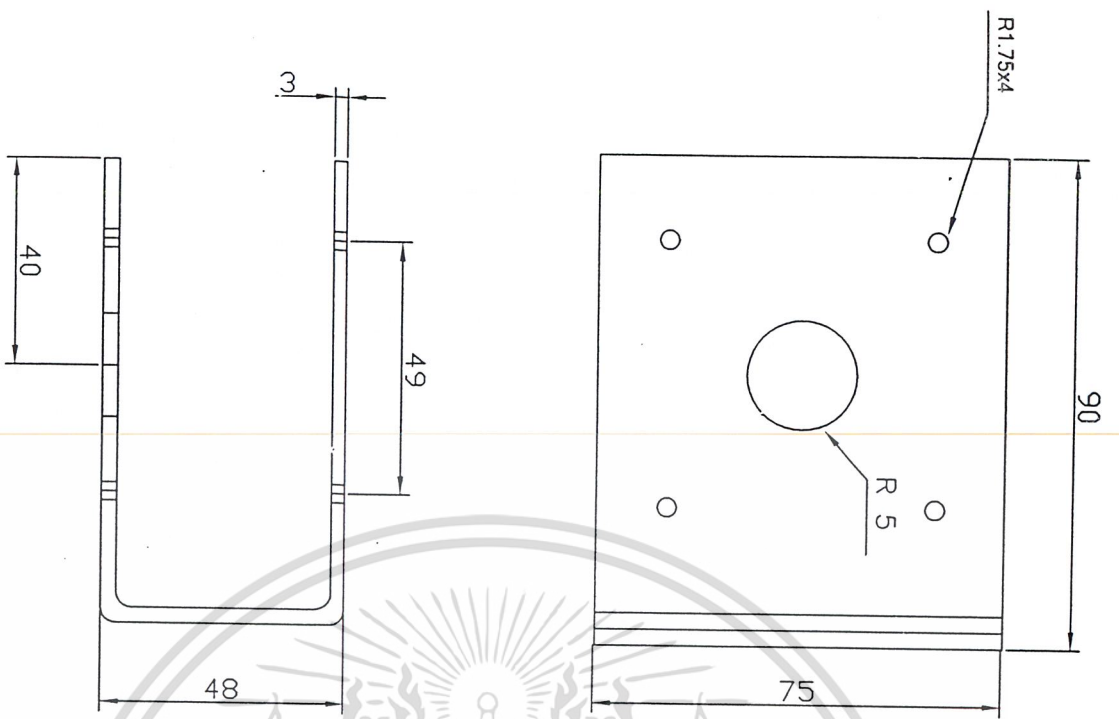




ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหกรรม วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

Plasma Cutting P/C 2002

ชื่อชิ้นงาน เหล็กยึดมอเตอร์

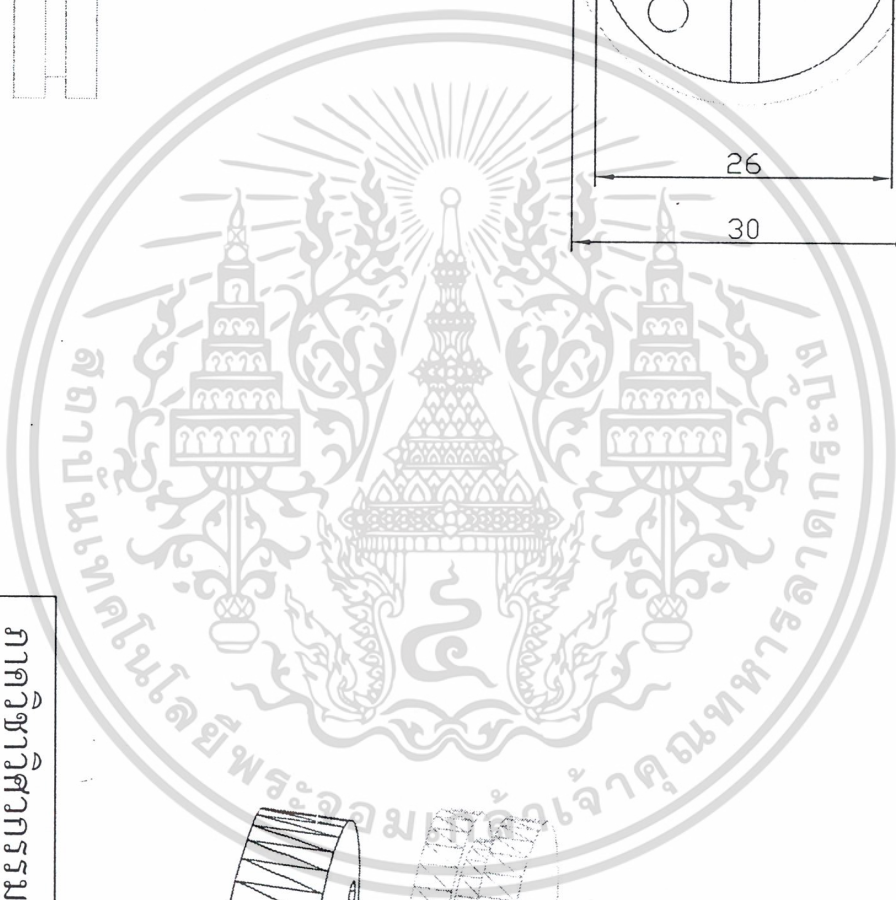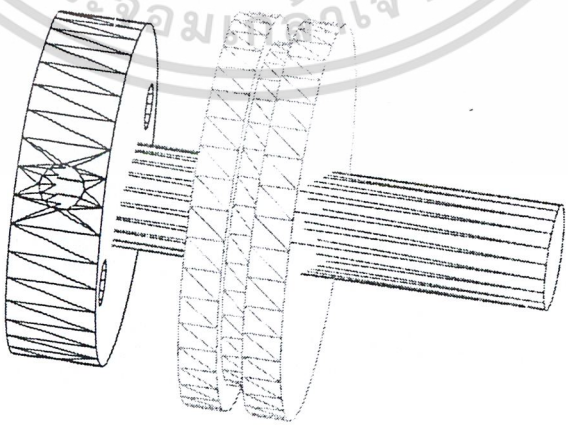
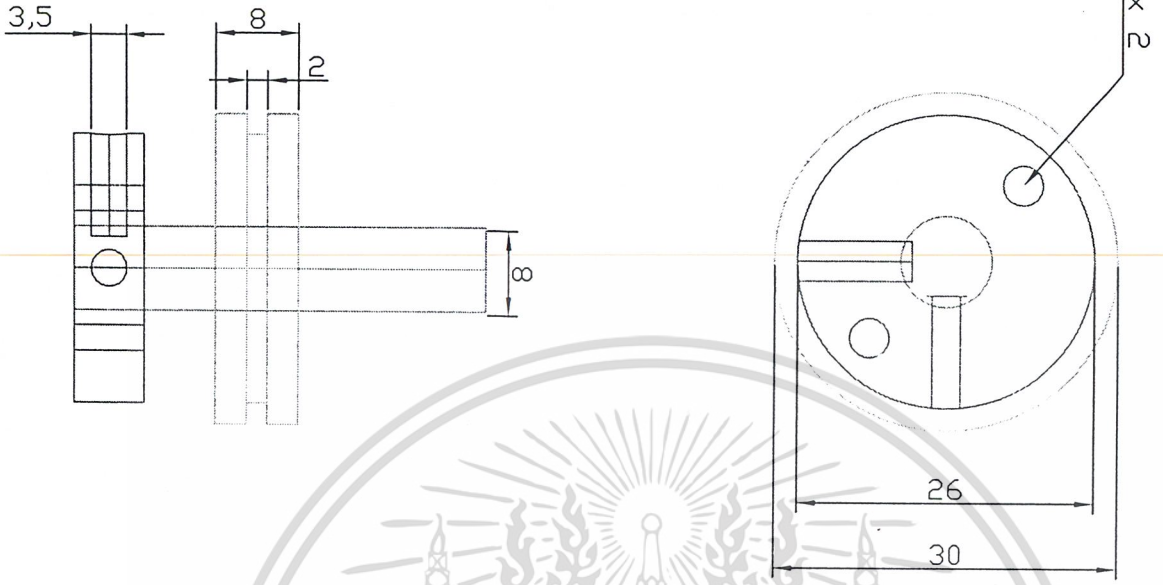


ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง	
ชื่อชิ้นส่วน	Roller
Plasma Cutting	P/C 2003

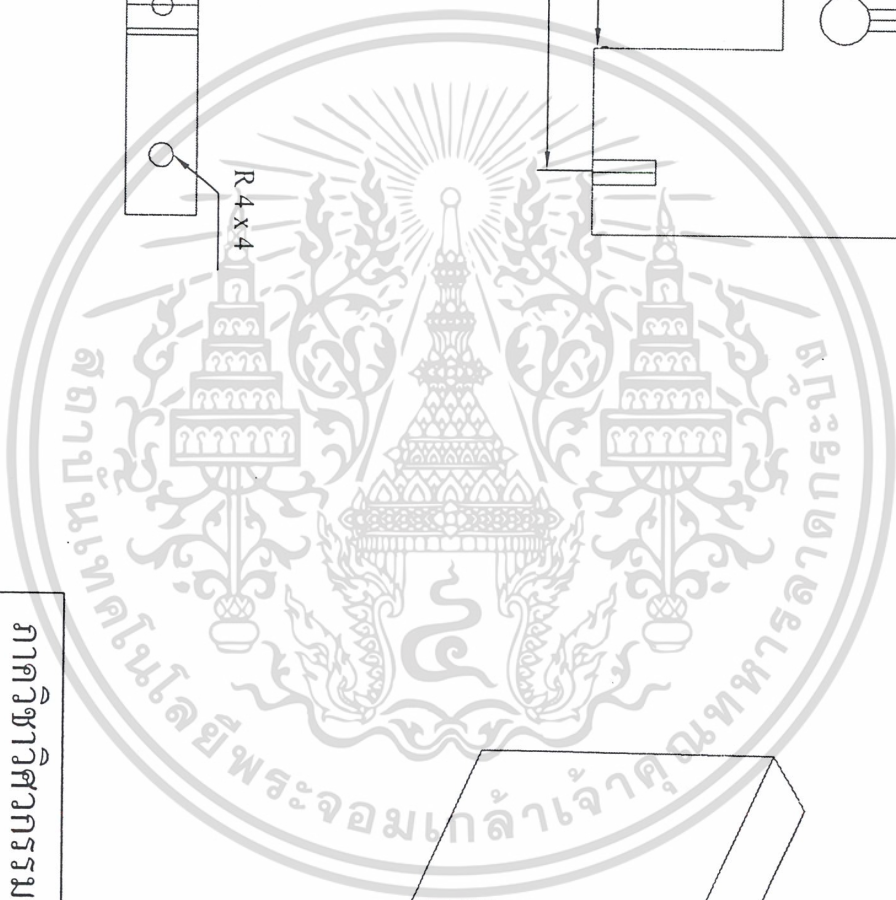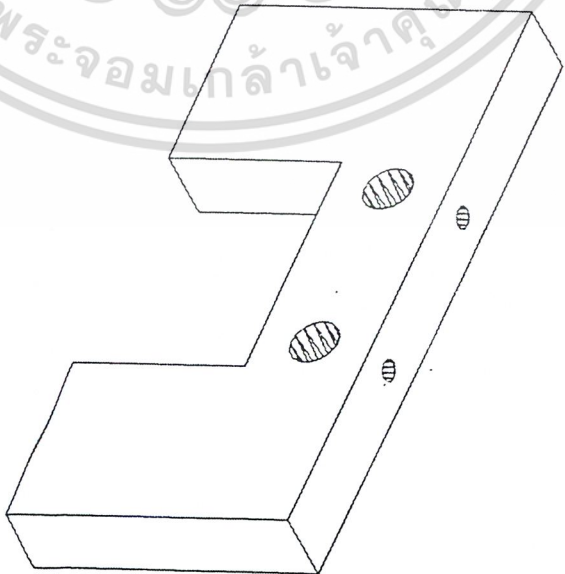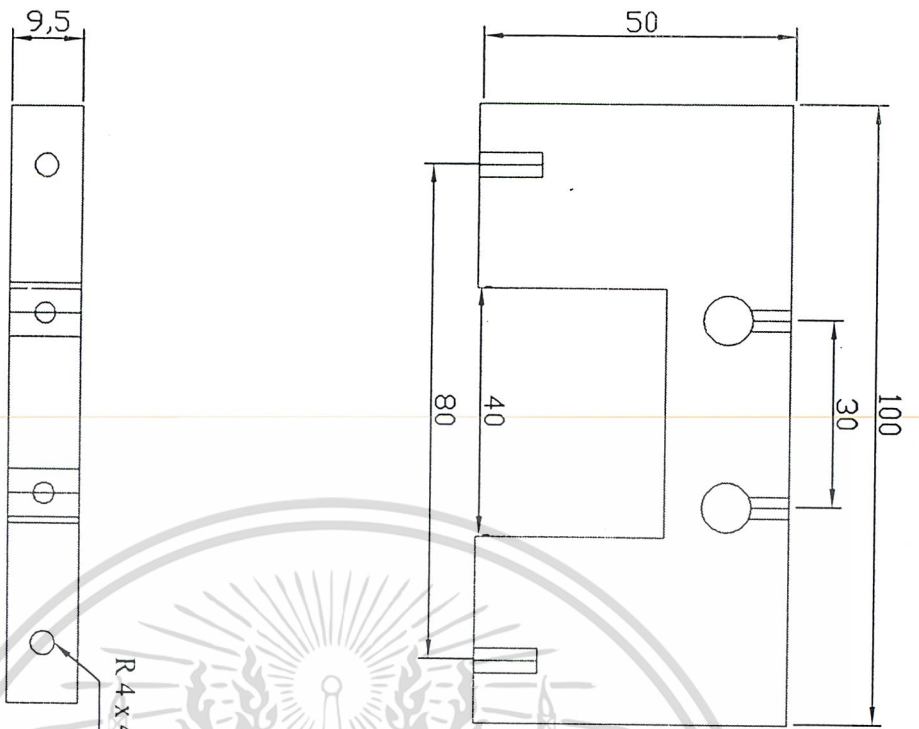




ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์	
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง	
Plasma Cutting	P/C 2004
ชื่อชิ้นงาน	แท่นยึดเพลากัน Y

 เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
 ไม่ว่ากรรมสิทธิ์ในสิ่งใด ๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

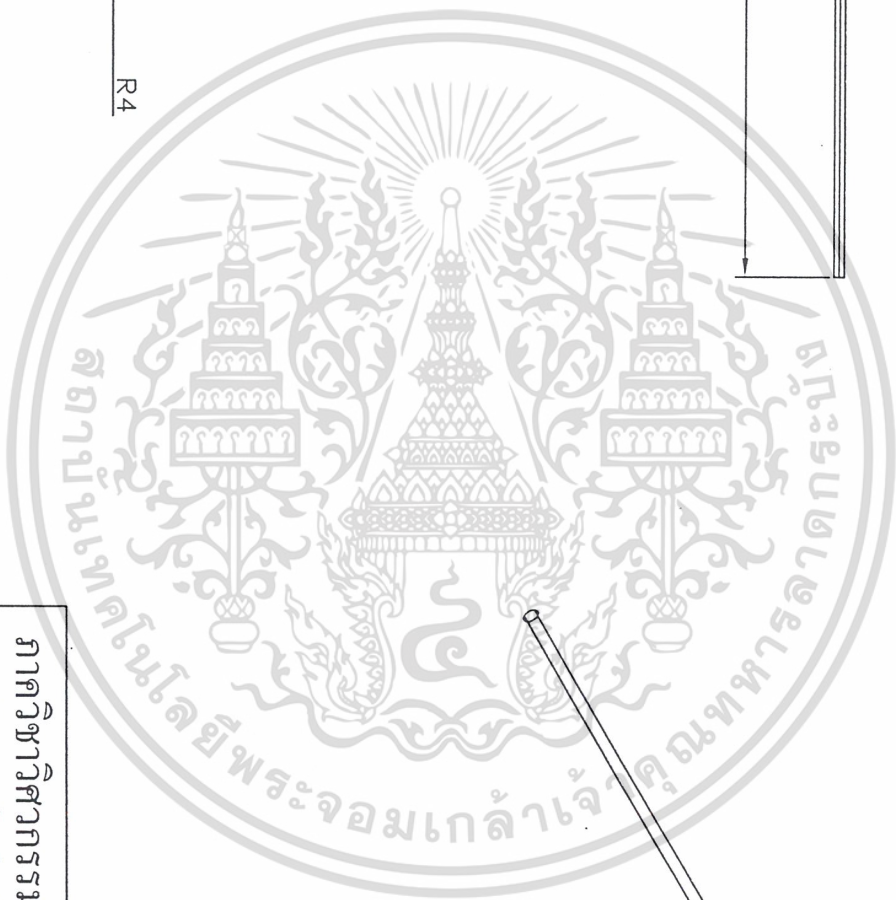

ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง	
Plasma Cutting	P/C 2005
ชื่อชิ้นงาน	เพลานแกน Y

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ทางการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ หากมีข้อผิดพลาดหรือข้อสงสัย กรุณาแจ้งให้ทราบทันที และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

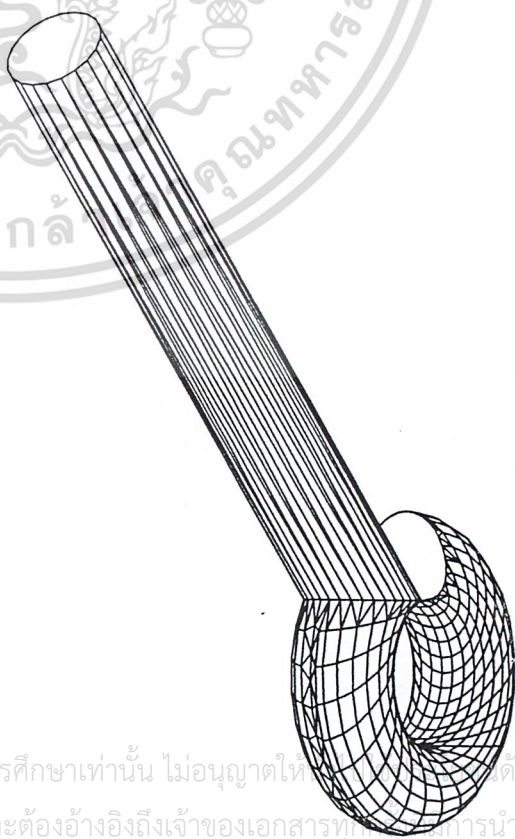
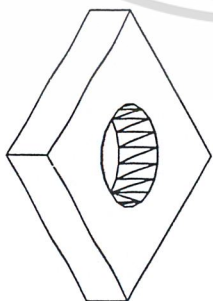
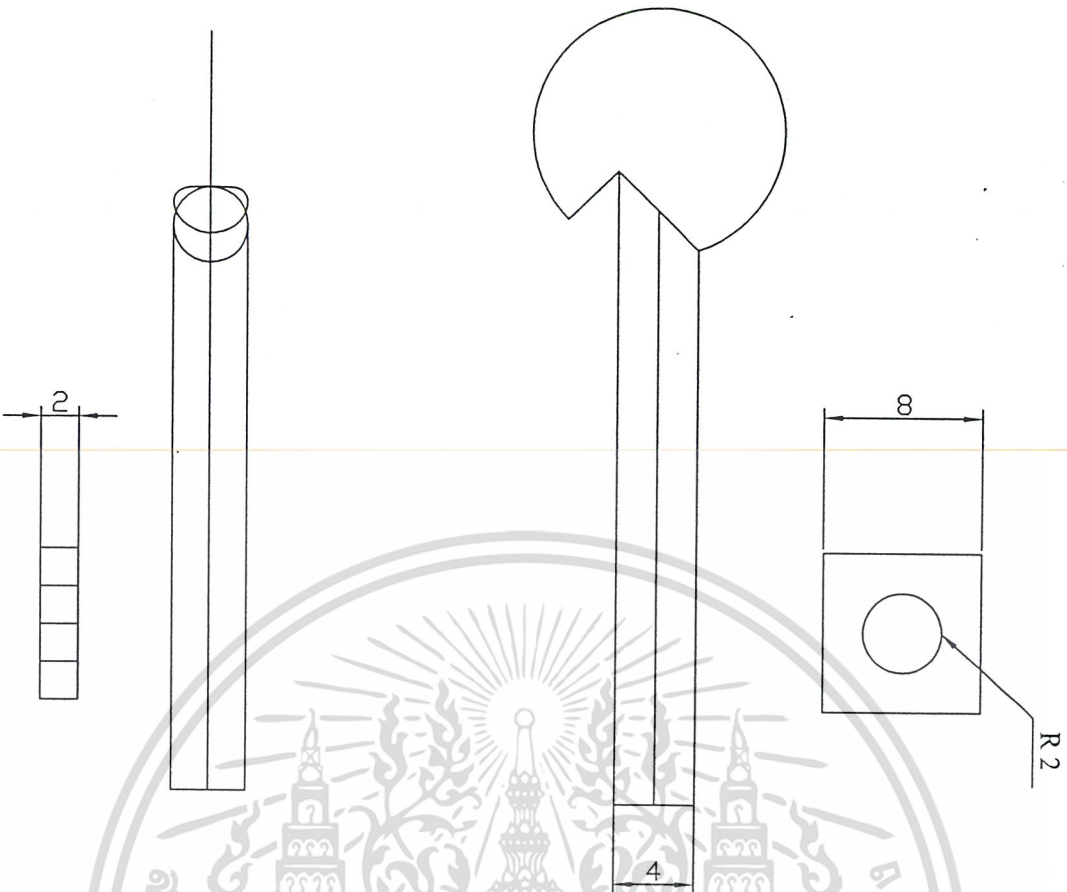


ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมศาสตร
 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

Plasma Cutting

P/C 2006




ชื่อชิ้นส่วน ตัวปรับความตึงลวดสลิง

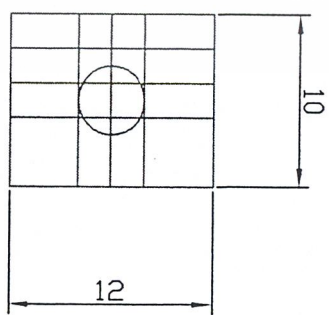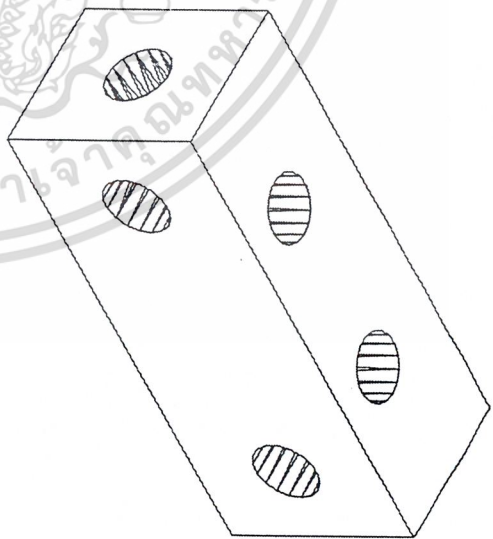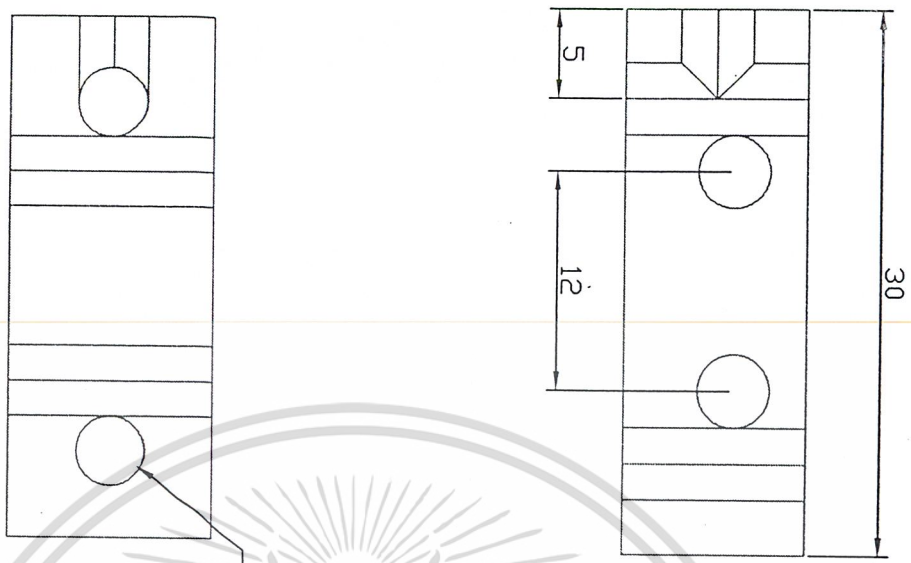

ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหกรรม วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง




Plasma Cutting P/C 2007

ชื่อชิ้นงาน แทนปรับความตึงตัวตลิ่ง

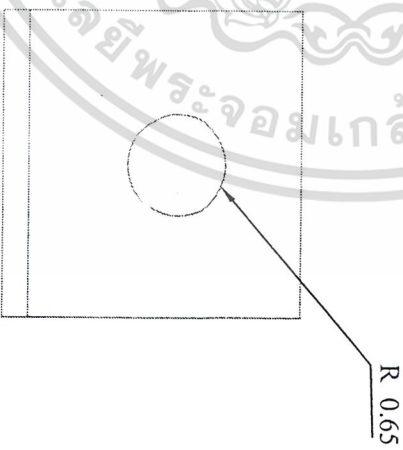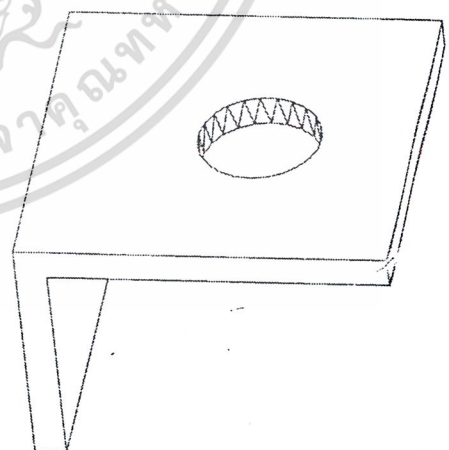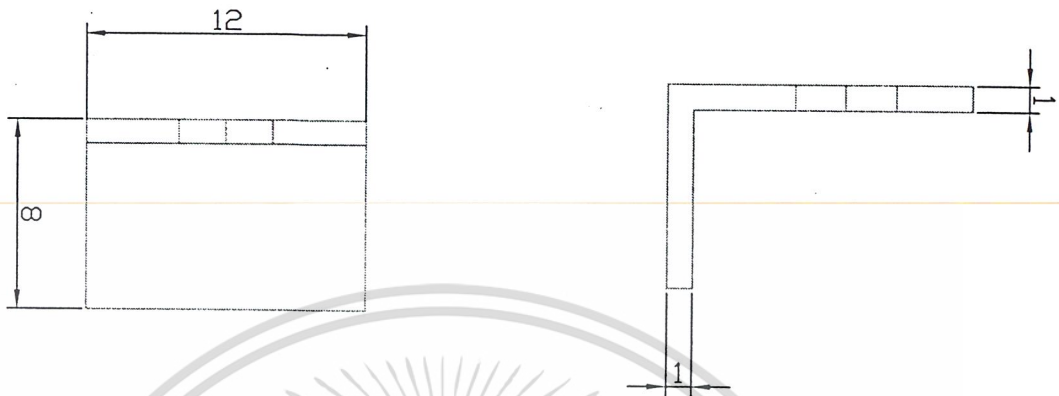


ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง	
Plasma Cutting	P/C 2008
ชื่อชิ้นงาน	ตัวตัด Sensor

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น หากมีให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

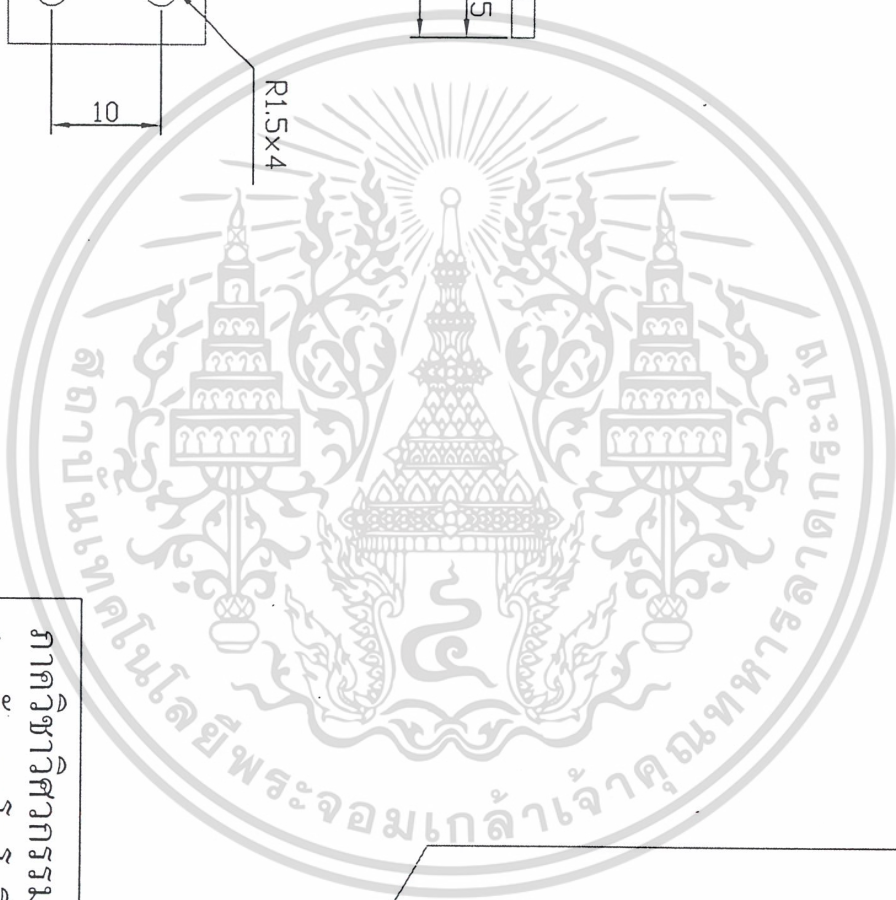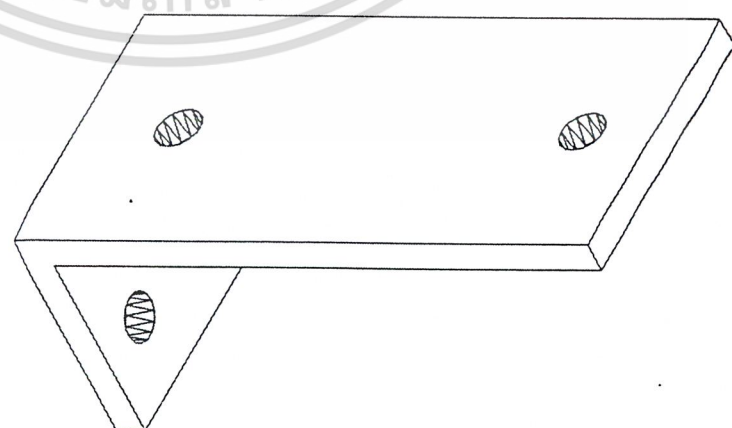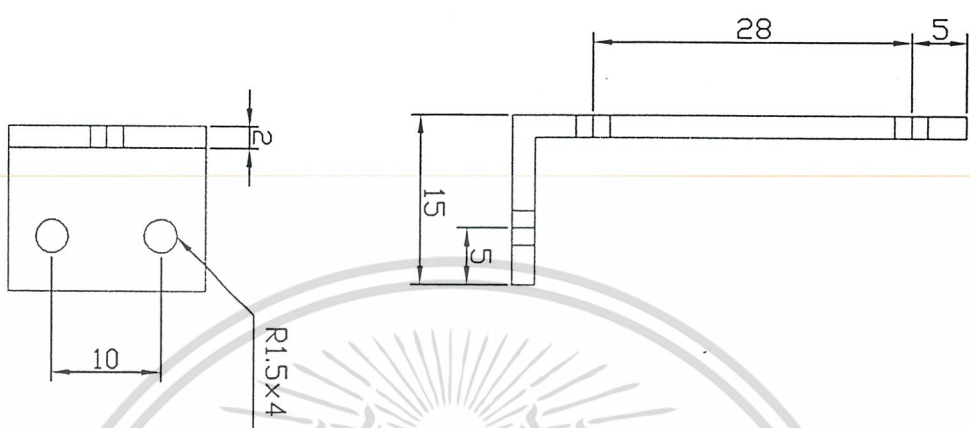

ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์	
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง	
Plasma Cutting	P/C 2009
ชื่อชิ้นงาน	แท่นยึดตัวจับ Censor

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
 ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



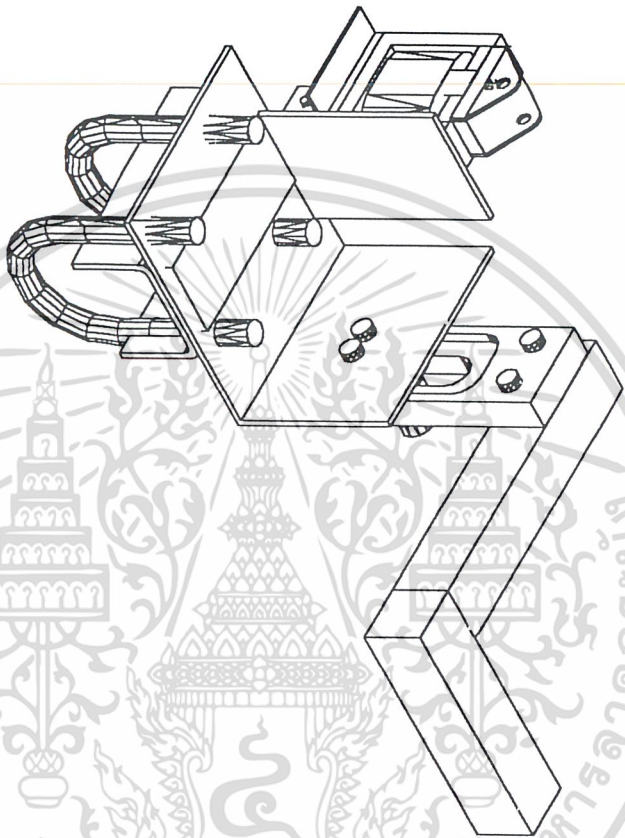


ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

Plasma Cutting

P/C 3000

ชื่อชิ้นส่วน แขนจับชิ้นงาน


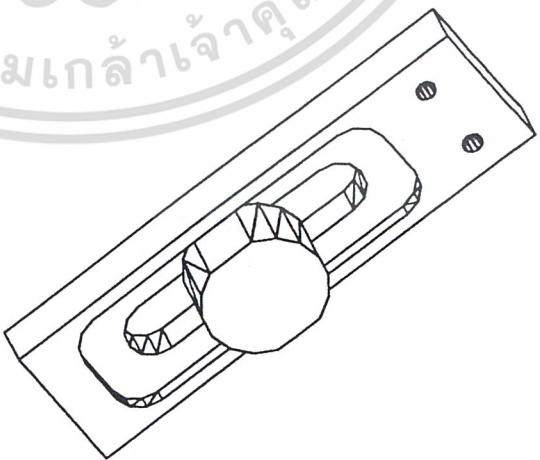
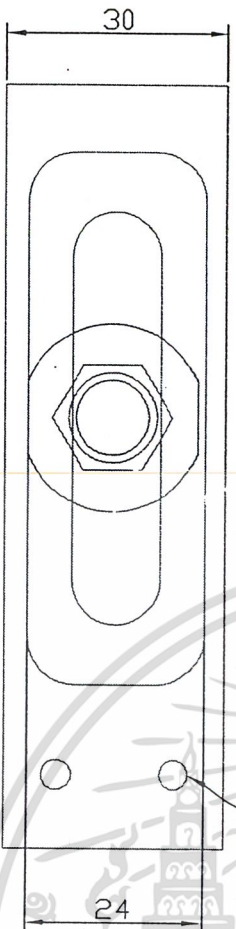
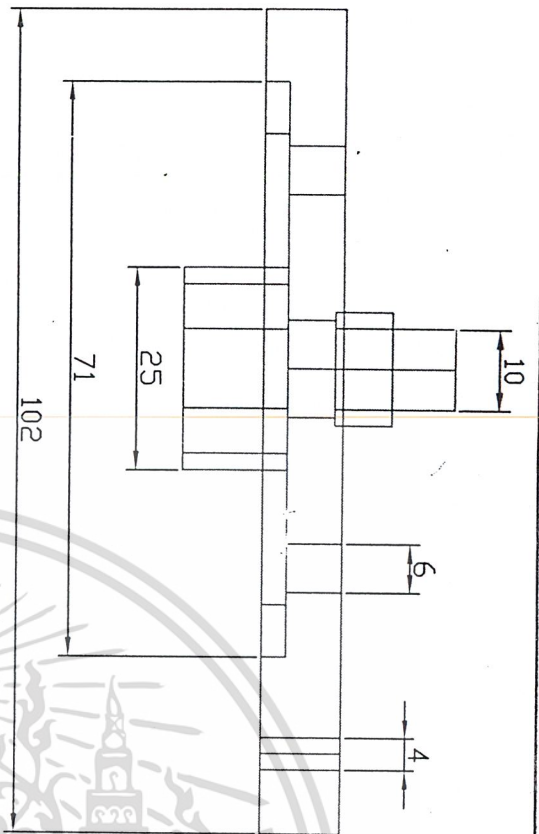


ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมศาสตร
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

Plasma Cutting

P/C 3001

ชื่อชิ้นงาน ตัวยับระดับความสูง

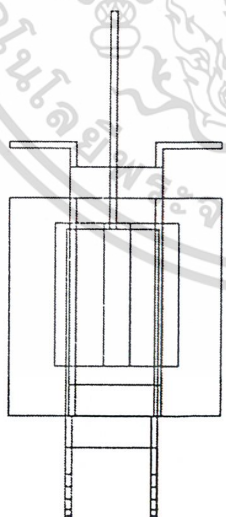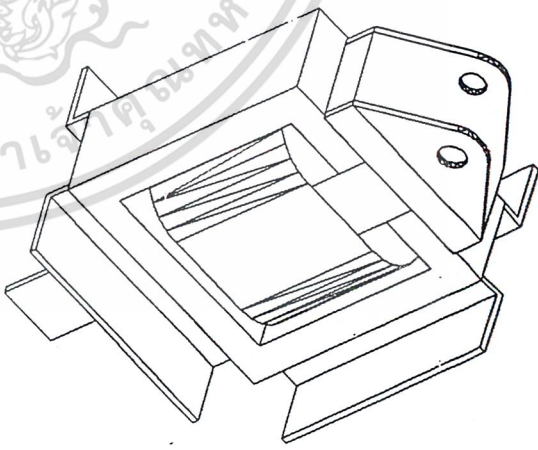
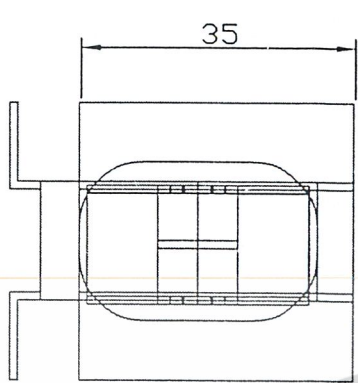
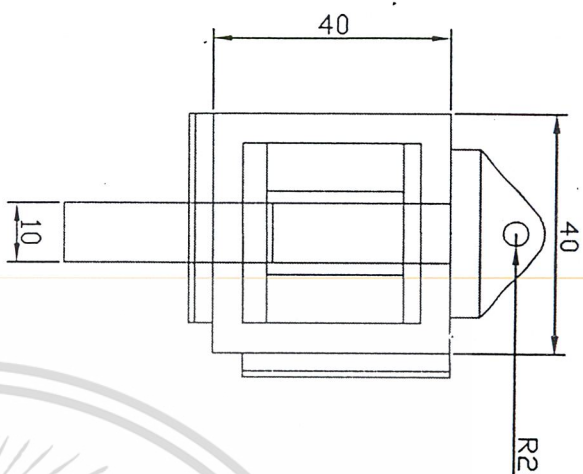


ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหกรรม วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

Plasma Cutting

P/C 3002

 ชื่อชิ้นส่วน Solinoid

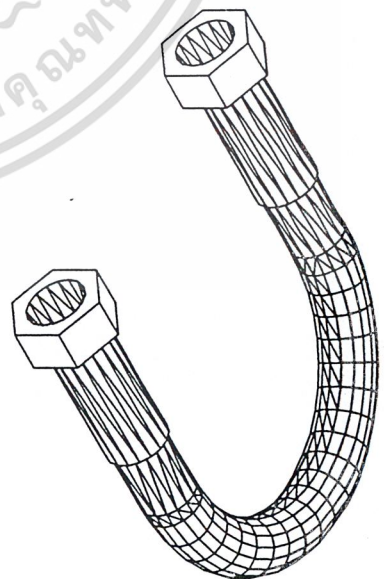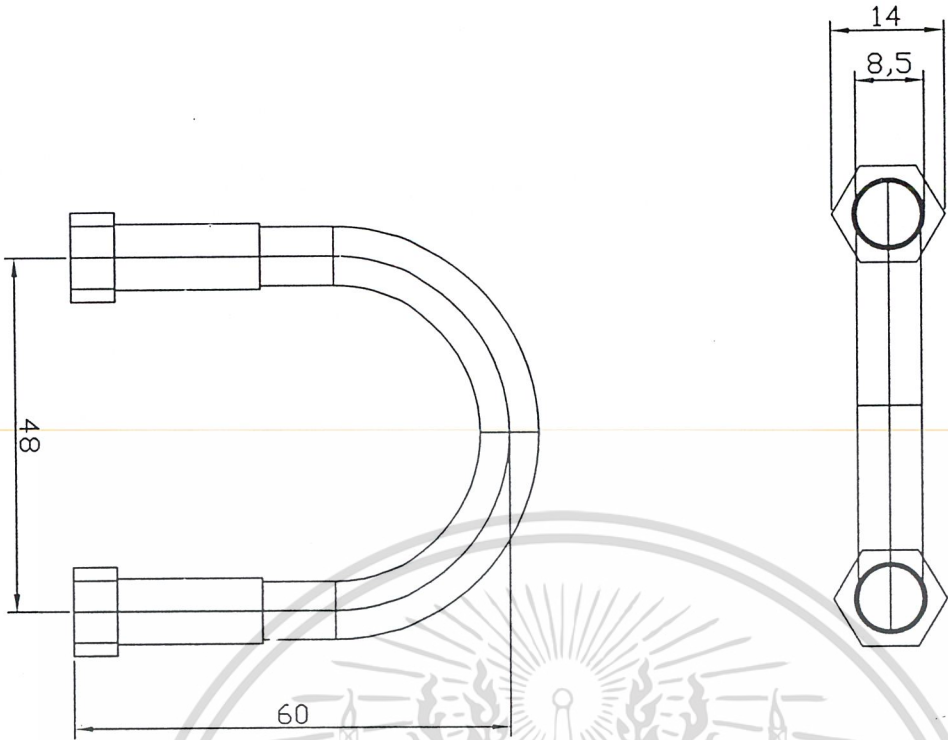


ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

Plasma Cutting

P/C 3003

ชื่อชิ้นส่วน เหล็กตัว U

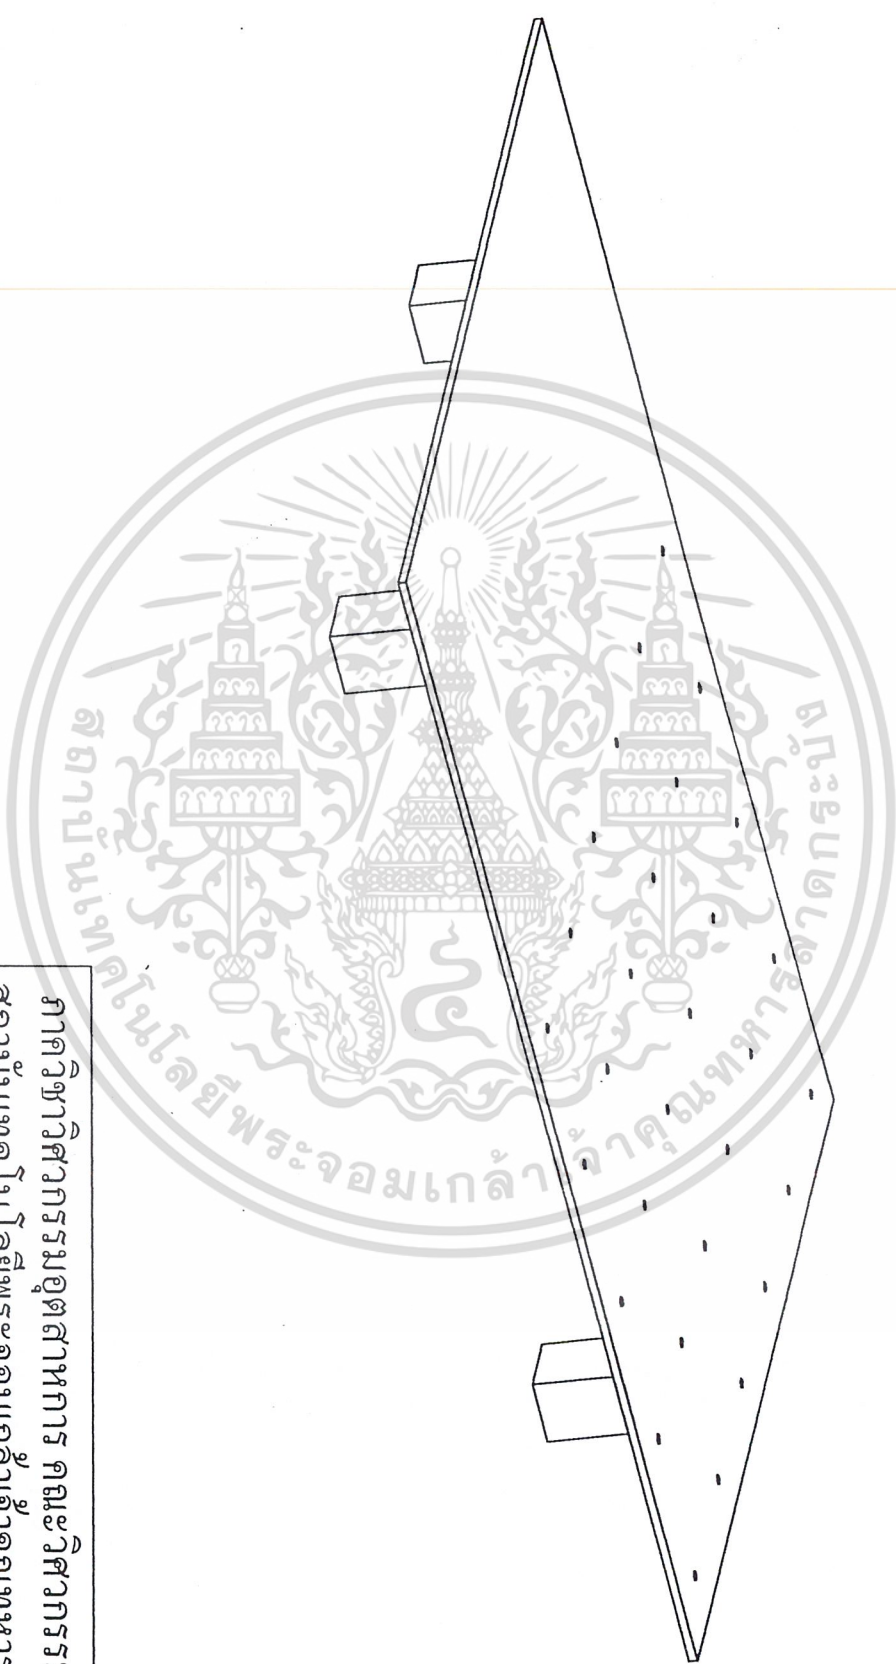

ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

Plasma Cutting P/C 4000

ชื่อชิ้นส่วน ไต้อ่างชิ้นงาน