

โปรแกรมจำลองการทำงานเครื่องกลซีเอ็นซี  
CNC Simulator



โดย

นาย ชานน ประจงจิตร

นาย ศรารุช ใจคง

เลขหมู่.....  
เลขทะเบียน..... 45733  
วัน, เดือน, ปี 13 ก.พ. 2546

.b.....  
.i.....

ปริญญานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิศวกรรมระบบควบคุม  
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  
ปีการศึกษา 2544

b-1127 8596

ปริญญานิพนธ์ปีการศึกษา 2544

ภาควิชา วิศวกรรมระบบควบคุม

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

เรื่อง การจำลองการทำงานของเครื่องจักรกล ซีเอ็นซี (CNC SIMULATOR)

ผู้จัดทำ

1 นายชานน ประจงจิตร รหัส 42015256

2 นายศราวุธ ใจคง รหัส 42015282

.....อาจารย์ที่ปรึกษา

(.....นายชานน ประจงจิตร.....)

## โปรแกรมจำลองการทำงานของเครื่องกลซีเอ็นซี

ชานน ประจงจิตร

ศราวุธ ใจคง

อ.เทพจิตร เชยโกคา อาจารย์ที่ปรึกษา

### บทคัดย่อ

ในการทำโครงการนี้ ได้เกิดความคิดแล้วเรียบเรียงจากการศึกษา วิชา คอมพิวเตอร์นัมเมอร์ริคอลลอนโทรล (Computer Numerical Control หรือ CNC) เป็นการจำลองการทำงานของเครื่องกลซีเอ็นซี CNC ในรูปของโปรแกรมสำเร็จรูป (Soft Ware) โดยแสดงผลออกมาในลักษณะของภาพ 2 มิติ โดยในการทำงานของโปรแกรมนั้นจะคล้ายกับการทำงานจริงของเครื่องกลซีเอ็นซี คือ จะมีการกำหนด ขนาด และ ชนิด ของวัตถุดิบในตอนเริ่มต้นที่จะนำมาใช้ในการกลึง อีกทั้งยังมีการเลือกกำหนดมิติ ที่จะนำมากลึงด้วย โดยการทำงานของโปรแกรม จะมีการรับค่า จีโค้ด (G-Code) เราจะกำหนดให้ใช้ G-Code เบื้องต้น เช่น G00 G01 G28 G50 เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีการบอกขนาด แบบบอกขนาดสมบูรณ์ (Absolute) ทั้งนี้เพื่อให้นักศึกษา ได้ศึกษาการทำงานของเครื่อง กลซีเอ็นซี เบื้องต้น อย่างประหยัดที่สุดและทั่วถึงมากที่สุด

## CNC SIMULATOR

Chanon Prajongjit

Sarawut Jaikong

Teppajit Cheypoca Advisor

2002

### Abstract

This thesis applies from Computer Numerical Control learning .It is to simulate CNC turning machine working in form of software. The display of this program is 2dimention graphic. And the program work to be similar to the CNC machine work. We can determine the work piece diameter, length and the material type on initial of this program. We can choose the tool to turn with the lathe and use G-code to operate program. The G-code in this program is the basic G-code as G01 G28 G50. The command travels of this program is absolute command.

## สารบัญ

	หน้า
บทคัดย่อ	
บทที่ 1 บทนำ	1
บทที่ 2 ทฤษฎี	2
2.1 เครื่องกลึงซีเอ็นซี	2
2.2 แนวแกนป้อน	2
2.3 การขับป้อน	3
2.4 มอเตอร์	4
2.5 บอลล์สกรู	5
2.6 อุปกรณ์จับยึดชิ้นงาน	6
2.7 แนวแกนของการหมุน	9
2.8 เครื่องมือตัด	9
2.9 อุปกรณ์จับยึดเครื่องมือ	11
2.10 ขนาดของเครื่องมือตัด	11
2.11 จุดศูนย์ของเครื่อง	13
2.12 จุดอ้างอิง	14
2.13 จุดศูนย์ของชิ้นงาน	15
2.14 การให้ขนาดแบบสัมบูรณ์และแบบต่อเนื่อง	16
2.15 คำสั่งสำคัญในโปรแกรม	17
2.16 แผงควบคุม	21
บทที่ 3 หน้าที่ของไดอะล็อก เมนูและปุ่มกด	27
3.1 เมนูต่างๆ ในโปรแกรม	27
3.2 การใช้งาน โปรแกรม	36
บทที่ 4 ผลการทดลอง	48
บทที่ 5 บทวิจารณ์และสรุป	49
ภาคผนวก	50

## สารบัญรูปร่างภาพ

	หน้า
รูปที่ 2.1 เครื่องกลึงซีเอ็นซี	2
รูปที่ 2.2 เครื่องกลึงซีเอ็นซีแบบ 2 แกน	3
รูปที่ 2.3 ไดอะแกรมการขับป้อน	3
รูปที่ 2.4 ส่วนประกอบของมอเตอร์กระแสตรง	4
รูปที่ 2.5 การเปรียบเทียบลักษณะของโครงสร้างของมอเตอร์กระแสตรงกับ มอเตอร์กระแสสลับ 3 เฟส	4
รูปที่ 2.6 การขับป้อนโต๊ะงาน	5
รูปที่ 2.7 ลักษณะโครงสร้างภายในของบอลล์สกรู	6
รูปที่ 2.8 หัวจับงานกลึง	7
รูปที่ 2.9 ชุดขั้นศูนย์ท้ายแท่นและแท่นประคองงานกลึง	8
รูปที่ 2.10 เครื่องกลึงซีเอ็นซีแบบชุดเทอร์ท 2 ชุด และแนวแกนหมุน C	8
รูปที่ 2.11 เครื่องกลึงซีเอ็นซีแนวตั้งแบบ 4 แนวแกนควบคุม	9
รูปที่ 2.12 องค์ประกอบของเครื่องมือที่ใช้ในงานกลึง	10
รูปที่ 2.13 การฉีดสารหล่อเย็นผ่านท่อยืดหยุ่น	10
รูปที่ 2.14 การฉีดสารหล่อเย็นผ่านอุปกรณ์จับยึดเครื่องมือ	11
รูปที่ 2.15 อุปกรณ์จับยึดมีดกลึง	11
รูปที่ 2.16 ทางเดินของมีดกลึงที่ขนาดความยาวของก้านยึดแตกต่างกัน	12
รูปที่ 2.17 การกำหนดขนาดในงานกลึง	12
รูปที่ 2.18 แบบชิ้นงานในระบบโคออดิเนทของเครื่องกลึงซีเอ็นซี	13
รูปที่ 2.19 ตำแหน่งจุดศูนย์ของเครื่องของเครื่องกลึง	13
รูปที่ 2.20 วัตถุประสงค์ของการใช้จุดอ้างอิง	14
รูปที่ 2.21 ตำแหน่งจุดอ้างอิงของเครื่องกลึง	15
รูปที่ 2.22 การวางชิ้นงานที่จุดใดๆ ในระบบโคออดิเนท	15
รูปที่ 2.23 ความแตกต่างระหว่างการให้ขนาดแบบสัมบูรณ์กับแบบต่อเนื่อง	16
รูปที่ 2.24 G00 สำหรับงานกลึง	18
รูปที่ 2.25 การเคลื่อนที่เร็ว 2 ครั้งติดต่อกัน	18
รูปที่ 2.26 การเคลื่อนที่ในงานกลึง	19
รูปที่ 2.27 G01 ในงานกลึง	19

## สารบัญรูปภาพ

	หน้า
รูปที่ 2.1 เครื่องกลึงซีเอ็นซี	2
รูปที่ 2.2 เครื่องกลึงซีเอ็นซีแบบ 2 แกน	3
รูปที่ 2.3 ไคอะแกรมการขับป้อน	3
รูปที่ 2.4 ส่วนประกอบของมอเตอร์กระแสตรง	4
รูปที่ 2.5 การเปรียบเทียบลักษณะของโครงสร้างของมอเตอร์กระแสตรงกับ มอเตอร์กระแสสลับ 3 เฟส	4
รูปที่ 2.6 การขับป้อนโต๊ะงาน	5
รูปที่ 2.7 ลักษณะโครงสร้างภายในของบอลด์สกรู	6
รูปที่ 2.8 หัวจับงานกลึง	7
รูปที่ 2.9 ชุดขั้นศูนย์ท้ายแท่นและแท่นประคองงานกลึง	8
รูปที่ 2.10 เครื่องกลึงซีเอ็นซีแบบชุดเทอร์ท 2 ชุด และแนวแกนหมุน C	8
รูปที่ 2.11 เครื่องกลึงซีเอ็นซีแนวตั้งแบบ 4 แนวแกนควบคุม	9
รูปที่ 2.12 องค์ประกอบของเครื่องมือที่ใช้ในงานกลึง	10
รูปที่ 2.13 การฉีคสารหล่อเย็นผ่านท่อยึดหุ่น	10
รูปที่ 2.14 การฉีคสารหล่อเย็นผ่านอุปกรณ์จับยึดเครื่องมือ	11
รูปที่ 2.15 อุปกรณ์จับยึดมีดกลึง	11
รูปที่ 2.16 ทางเดินของมีดกลึงที่ขนาดความยาวของก้านยึดแตกต่างกัน	12
รูปที่ 2.17 การกำหนดขนาดในงานกลึง	12
รูปที่ 2.18 แบบชิ้นงานในระบบโคออดิเนทของเครื่องกลึงซีเอ็นซี	13
รูปที่ 2.19 ตำแหน่งจุดศูนย์ของเครื่องของเครื่องกลึง	13
รูปที่ 2.20 วัตถุประสงค์ของการใช้จุดอ้างอิง	14
รูปที่ 2.21 ตำแหน่งจุดอ้างอิงของเครื่องกลึง	15
รูปที่ 2.22 การวางชิ้นงานที่จุดใดๆ ในระบบ โคออดิเนท	15
รูปที่ 2.23 ความแตกต่างระหว่างการให้ขนาดแบบสัมบูรณ์กับแบบต่อเนื่อง	16
รูปที่ 2.24 G00 สำหรับงานกลึง	18
รูปที่ 2.25 การเคลื่อนที่เร็ว 2 ครั้งติดต่อกัน	18
รูปที่ 2.26 การเคลื่อนที่ในงานกลึง	19
รูปที่ 2.27 G01 ในงานกลึง	19

## สารบัญรูปภาพ (ต่อ)

	หน้า
รูปที่ 2.28 แสดงแผงควบคุมของซีเอ็นซี	22
รูปที่ 2.29 แสดงจอภาพ CRT	23
รูปที่ 2.30 แสดงโหมด Measure ที่ใช้บอกตำแหน่งของมีดกลึง	23
รูปที่ 2.31 แสดง G-Code Dialog ที่ใช้ใส่โปรแกรม G-Code	24
รูปที่ 2.32 แสดงแป้นพิมพ์ของเครื่องซีเอ็นซี	25
รูปที่ 2.33 แสดงพื้นที่ที่ใช้ในการกลึง	25
รูปที่ 2.34 แสดงพื้นที่ที่ใช้ในการกลึงในโปรแกรม	26
รูปที่ 3.1 แสดงหน้าจอเมื่อเริ่มต้นโปรแกรม	27
รูปที่ 3.2 แสดงไดอะล็อกการตั้งค่าซัค	32
รูปที่ 3.3 แสดงไดอะล็อกการตั้งค่าปากจับงาน	33
รูปที่ 3.4 แสดงไดอะล็อกการตั้งค่าเครื่องจักร	34
รูปที่ 3.5 แสดงไดอะล็อกการตั้งค่าวัตถุคิ	35
รูปที่ 3.6 แสดงไดอะล็อกการตั้งค่าเครื่องมือ	36
รูปที่ 3.7 แสดง Main Dialog	37
รูปที่ 3.8 แสดง Material Dialog	38
รูปที่ 3.9 แสดง Machine Dialog	39
รูปที่ 3.10 แสดง รูปวัตถุคิ	40
รูปที่ 3.11 แสดง G-Code Dialog	41
รูปที่ 3.12 แสดงรูปวัตถุคิ	43
รูปที่ 3.13 แสดงรูปปุ่มเรียก Help	44
รูปที่ 3.14 แสดง Help Dialog	44
รูปที่ 3.15 แสดง Help G-Code	45
รูปที่ 3.16 แสดง Help G-Code	45
รูปที่ 3.17 แสดงรายละเอียดของมีด	46
รูปที่ 3.18 แสดงรายละเอียดของมีดในรูปแบบอื่นๆ	47
รูปที่ 4.1 แสดงรูปสำเร็จจากการทดลอง	48

## บทที่ 1

### บทนำ


เนื่องจากปัจจุบัน เครื่องจักรกลที่เรียกว่า ซีเอ็นซี (CNC Computer Numerical Control ) นั้นเป็นที่นิยมใช้กันในโรงงานอุตสาหกรรมเป็นจำนวนมาก แต่ว่าราคาของเครื่องกล CNC นั้นมีราคาค่อนข้างแพงมาก จึงเป็นการยากที่จะให้นักศึกษาได้มีโอกาสศึกษาและทดลองใช้งาน เครื่องกล CNC ในสถานศึกษากันอย่างทั่วถึง ดังนั้นจึงมีการคิดที่จะสร้างซอฟต์แวร์ ( Soft Ware ) ที่สามารถจำลองการทำงานของเครื่องกล CNC ขึ้นมาทดแทนเพื่อที่จะให้การเรียนรู้ของนักศึกษามีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและระดับของผู้ที่ต้องการศึกษา เครื่องกล CNC กว้างมากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังช่วยให้ประหยัดค่าใช้จ่ายลงได้ค่อนข้างมาก จึงเป็นที่มาของแนวคิดในการสร้าง โปรแกรมจำลองการทำงาน of เครื่องกล CNC ขึ้นมา

## บทที่ 2


### ทฤษฎี

#### 2.1 เครื่องกลึงซีเอ็นซี (Turning Machine)

เครื่องกลึงซีเอ็นซีส่วนมากจะมีแนวแกนการเคลื่อนที่เพียง 2 แนวแกนเท่านั้น ลักษณะการออกแบบส่วนใหญ่จะขึ้นอยู่กับชนิดของเครื่องกลึง ดังแสดงในรูปที่ 1.1

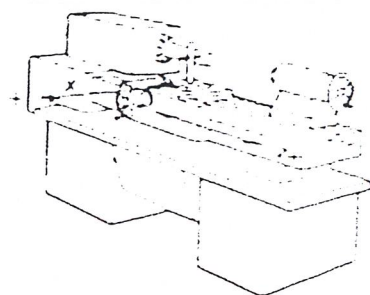

ก) แบบ 2 แกน

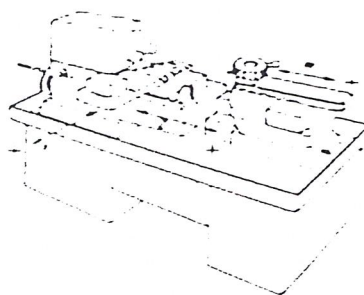

ข) แบบ 3 แกน

#### รูปที่ 2.1 เครื่องกลึงซีเอ็นซี

##### 2.1.1 องค์ประกอบของเครื่องจักรกลที่ควบคุมได้


องค์ประกอบหรือชิ้นส่วนของเครื่องจักรกล ที่ทำหน้าที่เข้าตัดเนื้อชิ้นงาน และองค์ประกอบอื่นๆที่ช่วยเสริมการทำงานตัดเนื้อให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น จะถูกควบคุมโดยโปรแกรมด้วยวิธีการควบคุมแบบต่างๆกัน ซึ่งองค์ประกอบของเครื่องจักรกลซีเอ็นซีที่สามารถควบคุมได้ที่จะกล่าวถึงในที่นี้ได้แก่

- แนวแกนป้อน (Feed axes)
- การขับป้อน (Feed drive)
- อุปกรณ์การวัดขนาด (Measuring devices)
- อุปกรณ์เปลี่ยนเครื่องมือตัด (Tool changers)

##### 2.2 แนวแกนป้อน (Feed axes)

แนวแกน (axes) หมายถึงแนวการเคลื่อนที่ขององค์ประกอบของเครื่องจักรกล เช่น โต้ะงาน เพลลาหัวเครื่อง อุปกรณ์ลำเลียงเครื่องมือ (Tool carriers) เป็นต้น


เครื่องกลึงซีเอ็นซีจะมีแนวแกนป้อนอยู่ 2 แนวแกน คือ แกน X และแกน Z ทั้งสองแกนนี้จะอยู่ที่ชุดแท่นเลื่อน (Compound Slide) ซึ่งมีอุปกรณ์ลำเลียงเครื่องมือ (Tool Carrier) ติดตั้งอยู่

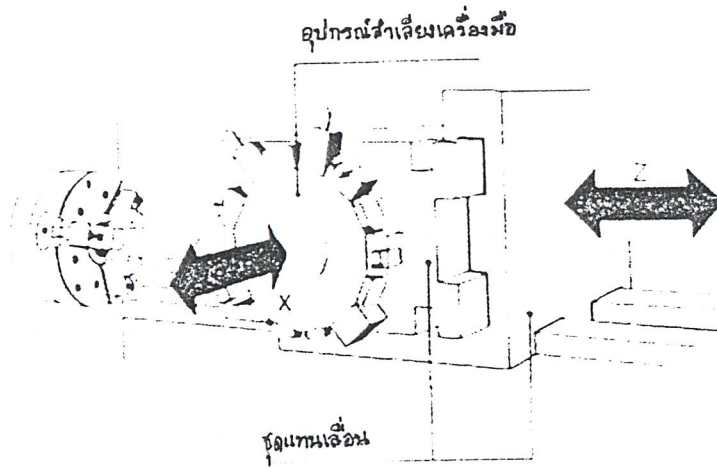

รูปที่ 2.2 เครื่องกลึงซีเอ็นซีแบบ 2 แกน

### 2.3 การขับเคลื่อน (Feed drive)

โดยทั่วไปจะใช้มอเตอร์กระแสตรงในการหมุนขับและควบคุมการทำงานด้วย วงจรอิเล็กทรอนิกส์ จากภายนอก มอเตอร์ชนิดนี้จะสามารถหมุนและเบรคให้หยุดได้ทั้ง 2 ทิศทาง ขณะตัดเฉือนชิ้นงาน

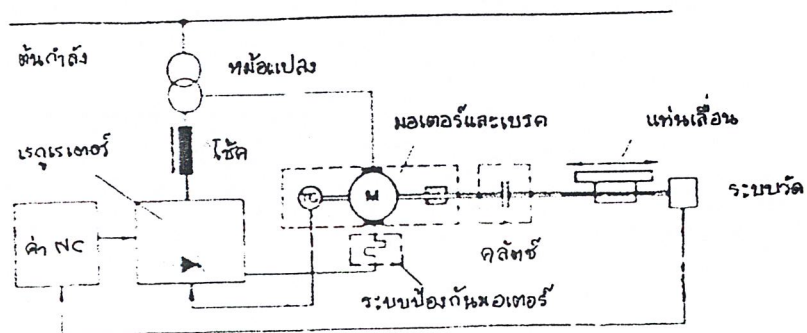


รูปที่ 2.3 ไคอะแกรมการขับเคลื่อน

## 2.4 มอเตอร์


เครื่องกลึงซีเอ็นซีสมัยใหม่จะออกแบบใช้ระบบขับเคลื่อนแบบเซอร์โว ( servo drives ) ทำให้สามารถปรับอัตราป้อนและความเร็วรอบได้โดย ไม่มีขีดจำกัดของชั้นความเร็วและอัตราป้อน มอเตอร์ที่ใช้ในระบบขับเคลื่อน โดยทั่วไปมี 3 ชนิดด้วยกัน คือ

- ก. มอเตอร์กระแสตรง ( DC motors ) ลักษณะโครงสร้างของมอเตอร์กระแสตรง จะใช้แม่เหล็กถาวรที่มี 4, 6 หรือ 8 ขั้ว ประกอบด้วยระบบเบรก ( brake ) แกนมอเตอร์ ( Rotor ) อุปกรณ์วัดรอบ ( Techogenerator ) และ อุปกรณ์วัด ( Measuring box )

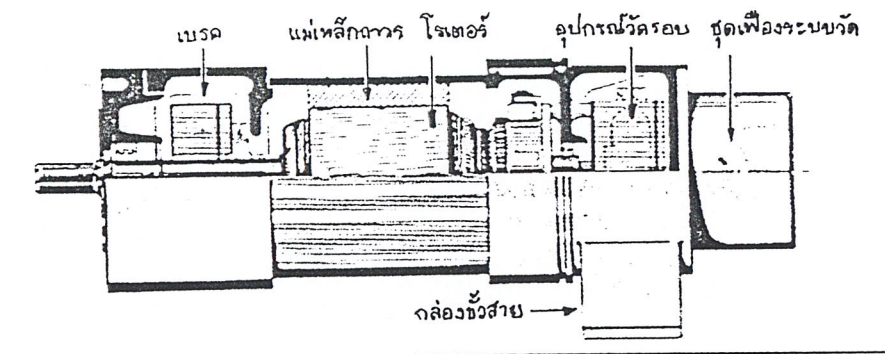

รูปที่ 2.4 ส่วนประกอบของมอเตอร์กระแสตรง

- ข. มอเตอร์แบบเป็นขั้น ( Stepping motors ) เป็นมอเตอร์ที่ทำงานแบบต่อเนื่อง โดยการแปลงคลื่นสัญญาณ ที่ป้อนเข้าไปในระบบให้เป็นการเคลื่อนที่เชิงมุม
- ค. มอเตอร์กระแสสลับ ( Alternate-current motors ) ข้อดีคือ ไม่ต้องใช้แปรงถ่าน ทำให้สามารถลดการบำรุงรักษาลงได้ ข้อเสียคือ วงจรควบคุมจะมีความซับซ้อนมากกว่า วงจรควบคุมมอเตอร์กระแสตรง

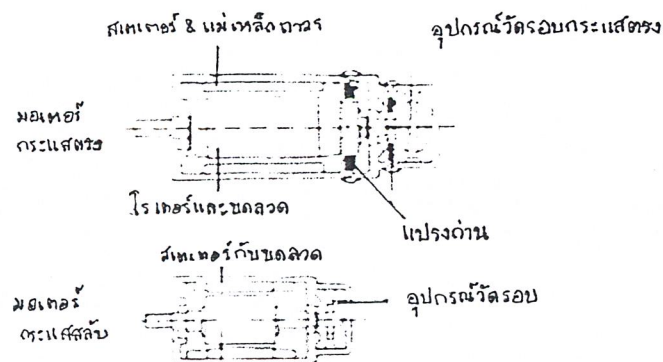


รูปที่ 2.5 การเปรียบเทียบลักษณะของ โครงสร้างและขนาดของมอเตอร์กระแสตรง กับ มอเตอร์กระแสสลับแบบ 3 เฟส ( 3 phase )


## 2.5 บอลล์สกรู ( Ball screws )

หัวใจของเครื่องกลซีเอ็นซี คือ การส่งกำลังขับเคลื่อนด้วยบอลล์สกรู ซึ่งจะมีลูกบอลไหลหมุนเวียนอยู่ตลอดเวลา บอลล์สกรูจะประกอบด้วยสกรูกับนัท ที่มีลักษณะเป็นกลมเกลียว ร่องเกลียวกลมบนสกรูและในนัทจะชุบแข็งและเจียรระโนผิวเรียบมัน เพื่อลดความฝืดและเพิ่มความเที่ยงขนาดในการเคลื่อนที่

เมื่อมอเตอร์หมุนขับเคลื่อนสกรู นัทก็จะเคลื่อนไปตลอดความยาวของสกรู พาให้แท่นเลื่อนและโต๊ะงานเคลื่อนที่ไปตามรางเลื่อน

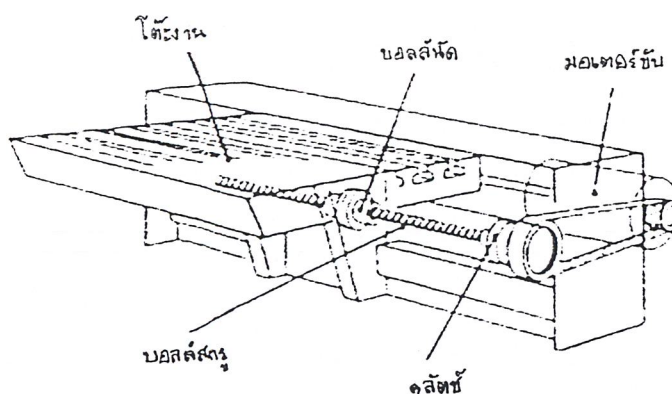

รูปที่ 2.6 การขับเคลื่อนของโต๊ะงาน

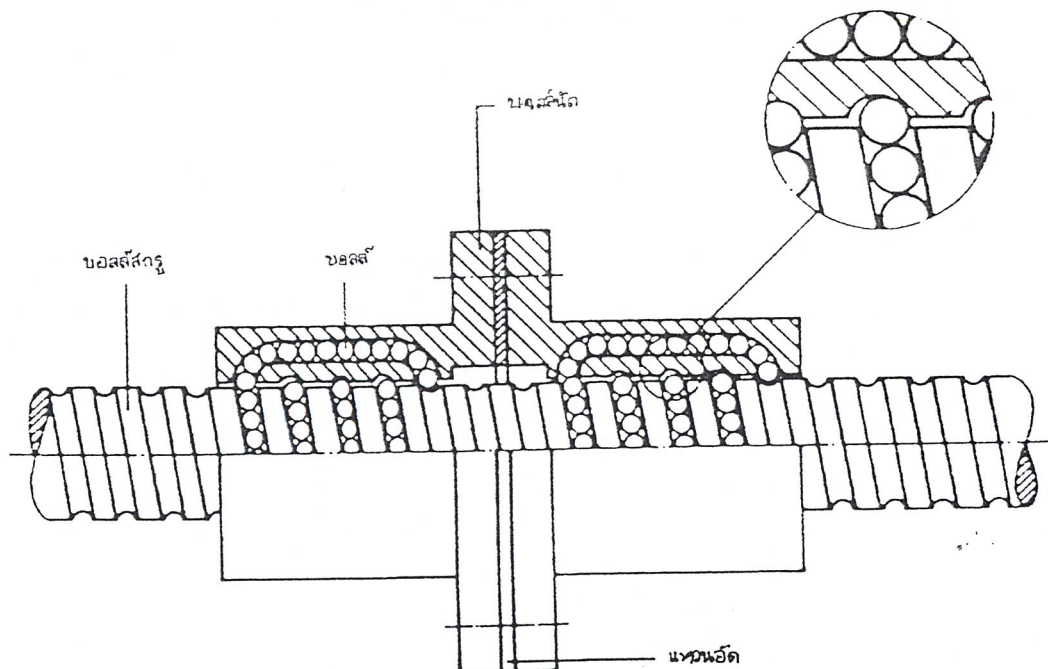

รูปที่ 2.7 ลักษณะ โครงสร้างภายในของบอลล์สตีล


## 2.6 อุปกรณ์จับยึดชิ้นงาน ( Workpiece holding device )

อุปกรณ์จับยึดชิ้นงานสำหรับงานกลึง จะจัดเตรียมไว้สำหรับยึดชิ้นงานเข้ากับ โต๊ะงาน หรือ ยึดชิ้นงานเข้ากับเพลางาน

สามารถเลือกใช้อุปกรณ์จับยึดชิ้นงานแบบต่างๆ กัน ได้หลายชนิด เช่น

- หัวจับแบบ 2, 3 หรือ 4 ฟันจับ
- หน้างานจับ สำหรับจับยึดชิ้นงานที่มีรูปทรงไม่สมมาตร
- ยันศูนย์สำหรับเพลางานและเพลาของชุดยันศูนย์ที่ายแทน ใช้สำหรับการจับยึดชิ้นงานยาวๆ ที่ต้องการความร่วมมือ
- เพลาอัด ( mandrel ) สำหรับบังคับศูนย์ของรูชิ้นงาน
- จำปา ใช้สำหรับ จับยึดชิ้นงานทรงกระบอก
- แท่นประคอง ( Steady rest ) สำหรับประคองชิ้นงานกลึงที่เล็กและยาวไม่ให้โก่งงอ

- ไบพา ( Brinell drivers )

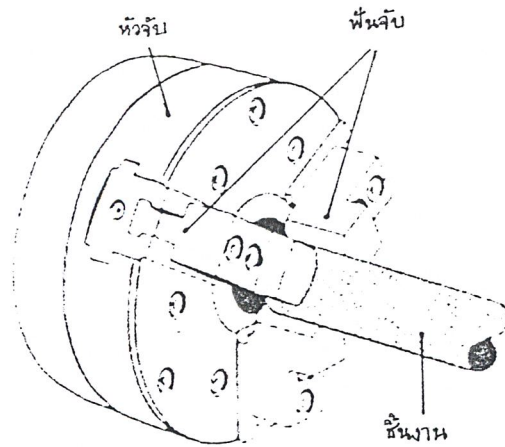


รูปที่ 2.8 หัวจับงานกลึง

งานกลึงชิ้นงานที่ยาวมาก จะต้องใช้ชุดยันศูนย์ท้ายแทน ตามรูป ช่วยประคองปลายชิ้นงาน ซึ่งในเครื่องกลึงซีเอ็นซี สามารถที่จะใช้คำสั่ง ในโปรแกรมการทำงานควบคุมการทำงานของชุดยันศูนย์ท้ายแทน ได้ดังนี้

- ควบคุมตำแหน่งของ ชุดยันศูนย์ท้ายแทน
- ควบคุมการเคลื่อนที่ของ ยันศูนย์ท้ายแทน ให้เดินหน้าหรือ ถอยหลัง


นอกจากการใช้ชุดยันศูนย์ท้ายแทนแล้ว การประคองชิ้นงานให้หมุนกลมได้ศูนย์ จำเป็นต้องใช้แท่นประคอง ( Steady rest ) ซึ่งสามารถเขียนโปรแกรม ควบคุมการทำงานของแท่นประคองนี้ได้ ดังนี้

- เลื่อนขาประคองปิด
- เลื่อนขาประคองเปิด
- เลื่อนและหมุน ไปยังตำแหน่งที่ต้องการ
- ถอยออกจากชิ้นงาน

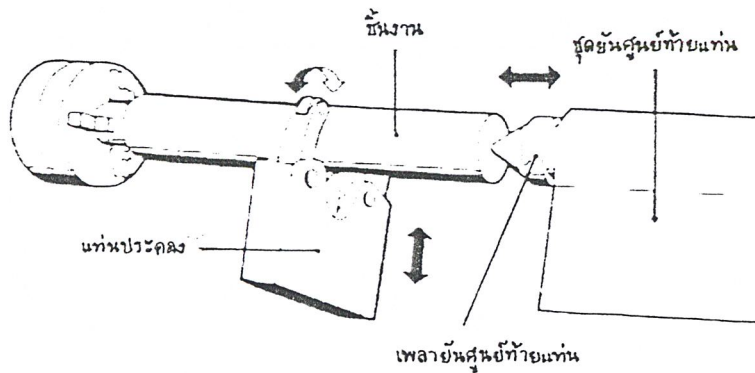


รูปที่ 2.9 ชุดยื่นศูนย์ท้ายแท่นและแท่นประคองงานกลึง

เครื่องกลึงซีเอ็นซี ที่มีแนวแกนป้อนมากกว่า 2 แนวแกน ส่วนมากจะมีชุดพาเครื่องมือ (Tool Carriers) จำนวน 2 ชุด ดังในรูป ซึ่งสามารถกลึงปอกผิวชิ้นงานได้ 2 จุด พร้อมๆ กัน ลักษณะเช่นนี้ จะมีประโยชน์มากในกรณี ที่ต้องกลึงชิ้นงานที่ใช้เวลาในการตัดเฉือนมาก ชุดพาเครื่องมือทั้ง 2 ชุดนี้จะถูกควบคุม เป็นอิสระต่อกันดังนั้น แนวแกนป้อนก็จะเป็นอิสระต่อกันด้วย

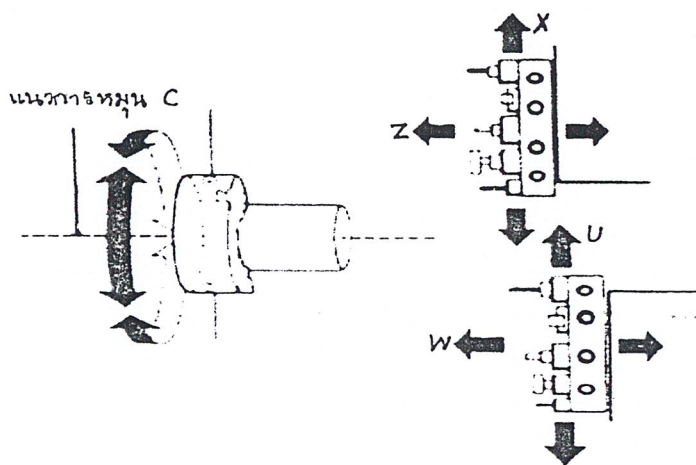

รูปที่ 2.10 เครื่องกลึงซีเอ็นซี แบบชุดเทอเร็ท 2 ชุด และแนวแกนหมุน C

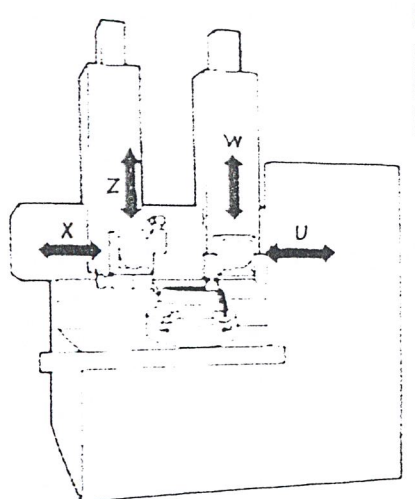

รูปที่ 2.11 เครื่องกลึงซีเอ็นซีแนวตั้ง แบบ 4 แนวแกนควบคุม

## 2.7 แนวแกนของการหมุน (Axes of Rotation)


การทำงานของ เครื่องกลึงซีเอ็นซี จะมีความน่าสนใจเป็นพิเศษ ถ้าสามารถควบคุมมุมในการหมุนรอบแนวแกนที่ศูนย์กลางได้ ซึ่งหมายความว่า สำหรับเครื่องกลึงง่ายๆ ที่เพลงานสำหรับจับยึดชิ้นงาน กลึงสามารถปรับค่าความเร็วรอบได้ในขณะกำลัง กลึงชิ้นงานนั้นอยู่ จะไม่จัดว่าเป็นแนวแกนหมุนที่ควบคุมได้ แต่ถ้าสามารถควบคุมให้เพลงานหมุน และหยุดในตำแหน่งที่ต้องการไว้ล่วงหน้าได้ จึงจะจัดว่าเป็นแนวแกนของการหมุนที่สามารถควบคุมได้

## 2.8 เครื่องมือตัด (Tool)

การทำงานของเครื่องจักรกลทั่วไปจะต้องทำงานคู่กับเครื่องมือ (Tool) ซึ่งก็คือมีดกลึง เครื่องมือที่เหมาะสมเป็นสิ่งสำคัญยิ่งและเป็นการช่วยเสริมการทำงานของเครื่องจักรกลให้มีประสิทธิภาพสูงสุด


องค์ประกอบของเครื่องมือที่สมบูรณ์สำหรับเครื่องกลึงซีเอ็นซี จะประกอบด้วย ส่วนต่างๆ ดังนี้

- อุปกรณ์จับยึดเครื่องมือ (Tool holder)
- ค้ำยึดคมตัด (Tool Tip Carrier)
- คมตัด หรือ อินเสิร์ต (Insert)

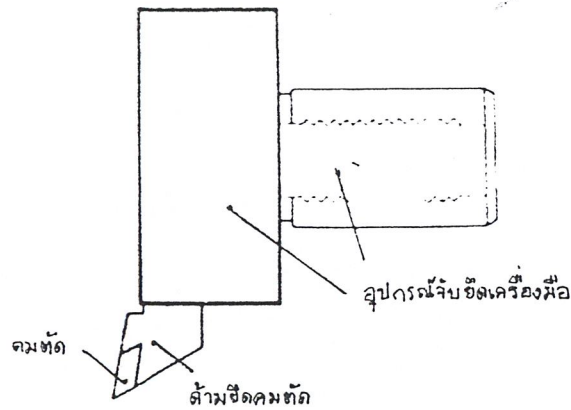


รูปที่ 2.12 องค์ประกอบของเครื่องมือที่ใช้ในงานกลึง

การตัดเฉือนด้วยเครื่องจักรกลซีเอ็นซีมักจะกระทำ ณ ความเร็วรอบสูงๆ ซึ่งจะทำให้เกิดความร้อนสูงด้วย ดังนั้น การหล่อเย็นจะต้องมีประสิทธิภาพสูง เพื่อประโยชน์ในการหล่อเย็น หล่อลื่นและการคายเศษที่ติดการหล่อเย็นไปยังชิ้นงาน ณ จุดที่ทำการตัดเฉือน โดยทั่วไปจะใช้ท่อแบบยืดหยุ่นได้ แต่เครื่องจักรซีเอ็นซีส่วนมากจะสามารถหล่อเย็นผ่านรูในอุปกรณ์จับยึดเครื่องมือและเครื่องมือที่ใช้ได้ ลักษณะเช่นนี้จะให้ประโยชน์ในการหล่อเย็นได้เต็มประสิทธิภาพ เพราะสามารถหล่อเย็นได้ถึงจุดปลายเครื่องมือ หรือคมตัดที่กำลังตัดเฉือนอยู่ และช่วยคายเศษที่เกิดจากการตัดเฉือนออกจากบริเวณตัดเฉือนได้เร็ว

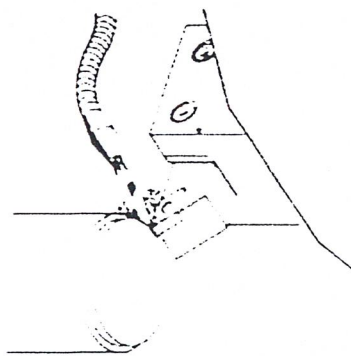


รูปที่ 2.13 การฉีดสารหล่อเย็นผ่านท่อยืดหยุ่น

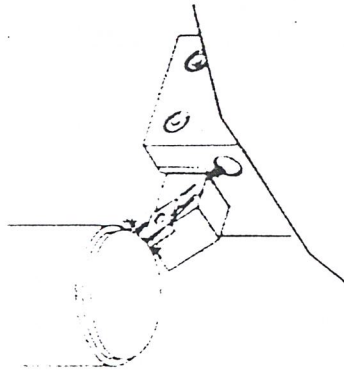

รูปที่ 2.14 การฉีดสารหล่อเย็นผ่านอุปกรณ์จับยึดเครื่องมือ

## 2.9 อุปกรณ์จับยึดเครื่องมือ (Tool holders)

เนื่องจากขนาดของรูเพลาจับยึดเครื่องมือ ทั้งของเพลางานหลักและในชุดเทอเรทของเครื่องจักรกลซีเอ็นซีมักจะทำตามมาตรฐาน จึงสามารถเลือกใช้เครื่องมือได้อย่างกว้างขวาง การเลือกใช้ขนาดของอุปกรณ์จับยึดเครื่องมือจะต้องเลือกให้มีขนาดหรือมาตรฐานเดียวกันกับรูสวมยึดเครื่องมือตัดของเครื่องกลึงซีเอ็นซี

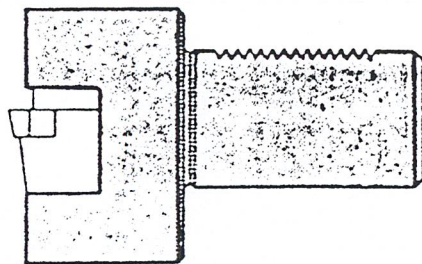


รูปที่ 2.15 อุปกรณ์จับยึดมีดกลึง

รูปที่ 2.15 แสดงอุปกรณ์จับยึดเครื่องมือที่ใช้สำหรับมีดกลึง (Turning Tool) ที่มีขนาดของค้ำยึดเป็นมาตรฐาน อุปกรณ์จับยึดเครื่องมือแบบนี้จะทำให้ปลายคมตัดอยู่ในตำแหน่งที่สัมพันธ์กับชุดเทอเรทเสมอ

## 2.10 ขนาดของเครื่องมือตัด (Tool Dimensions)


เนื่องจากเครื่องมือตัดมีขนาดความยาวของก้านยึดที่แตกต่างกัน ดังนั้น ในขณะที่ทำการตัดเฉือนเส้นขอบรูปของชิ้นงานเดียวกัน ชุดพาเครื่องมือก็จะต้องเคลื่อนที่ไปตามเส้นขอบรูปด้วยระยะห่างต่าง ๆ กัน

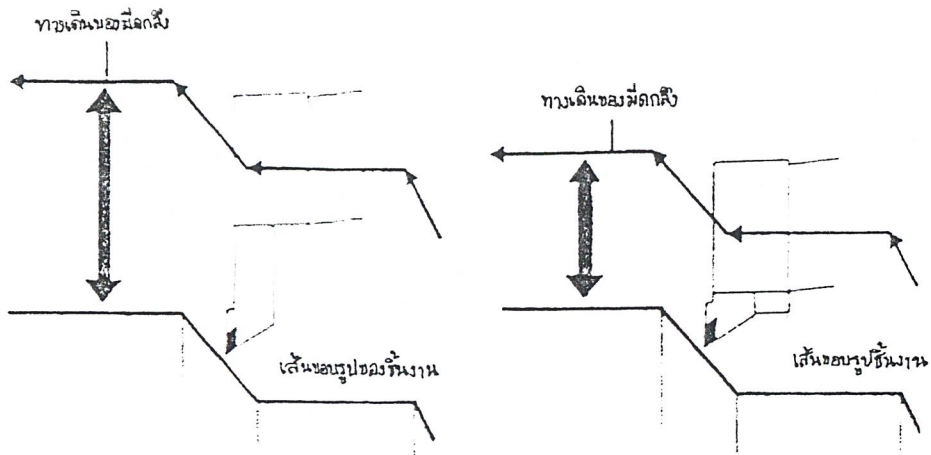

รูปที่ 2.16 ทางเดินของมีดกลึงที่ขนาดความยาวของก้านยึดแตกต่างกัน

การทำงานตัดเฉือนด้วยเครื่องจักรกลซีเอ็นซี จะต้องมั่นใจว่าขนาดของชิ้นงานที่ได้มีความเที่ยงตรงดังนั้น ระบบควบคุมของเครื่องจึงมีความจำเป็นจะต้องรู้ขนาดของเครื่องมือที่แน่นอน ขนาดของเครื่องมือตัดจะอ้างอิงจากจุดตั้งขนาดที่อยู่คงที่ตรงตำแหน่งปากกรวยสวมยึดเครื่องมือของเพลลาของเครื่อง

ส่วนการกำหนดขนาดของมีดกลึงจะกำหนดขนาดความยาว ( $L$ ) กับระยะห่างจากจุดศูนย์ ( $Q$ , Traverse overhang) ดังรูป

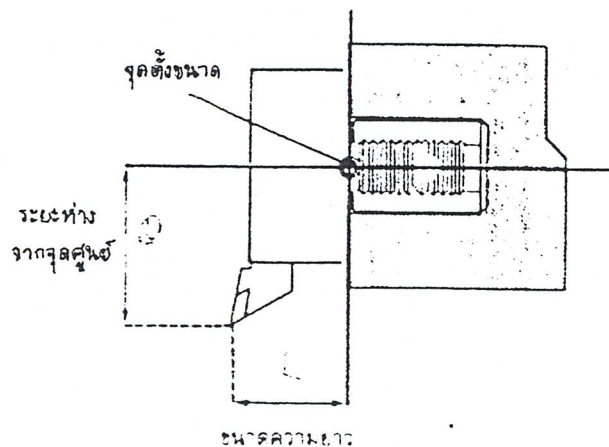


รูปที่ 2.17 การกำหนดขนาดเครื่องมือในงานกลึง

## 2.11 จุดศูนย์ของเครื่อง (Machine zero point, M)


การจับยึดชิ้นงานเข้ากับเครื่องกลซีเอ็นซี จะต้องให้สัมพันธ์กันระหว่างขนาดที่กำหนดในแบบงานกับระบบโคออดิเนตของเครื่อง เพื่อให้สามารถเปรียบเทียบขนาดซึ่งกันและกันได้ เครื่องกลซีเอ็นซีทุกเครื่องจะมีระบบโคออดิเนตประกอบอยู่ ระบบนี้จะกำหนดจากการเคลื่อนที่กับระบบวัดระยะการเคลื่อนที่ของเครื่องกลที่มีอยู่

ดังรูปข้างล่าง แสดงให้เห็นแบบชิ้นงานที่วางอยู่บนระบบโคออดิเนตของเครื่องกล รู A ที่มีขนาดระยะกำหนดในแบบงาน คือ 23 และ 10 มม. จะมีค่าโคออดิเนตที่สัมพันธ์กับระบบโคออดิเนตของเครื่องกล คือ  $X = 71$  และ  $Y = 35$

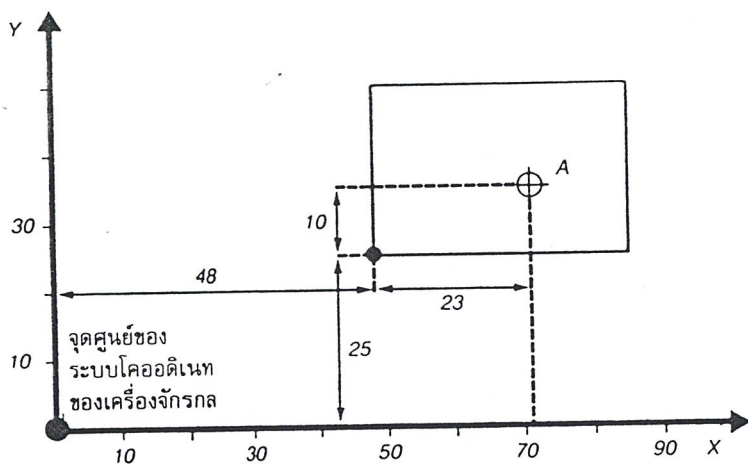

รูปที่ 2.18 แบบชิ้นงานในระบบโคออดิเนตของเครื่องกลซีเอ็นซี

จุดเริ่มต้นของการกำหนดในแบบงาน (มุมซ้ายมือด้านล่าง) จะมีระยะเชิงศูนย์จากระบบโคออดิเนตของเครื่องกลซีเอ็นซี คือ  $X = 48$  และ  $Y = 25$  มม.

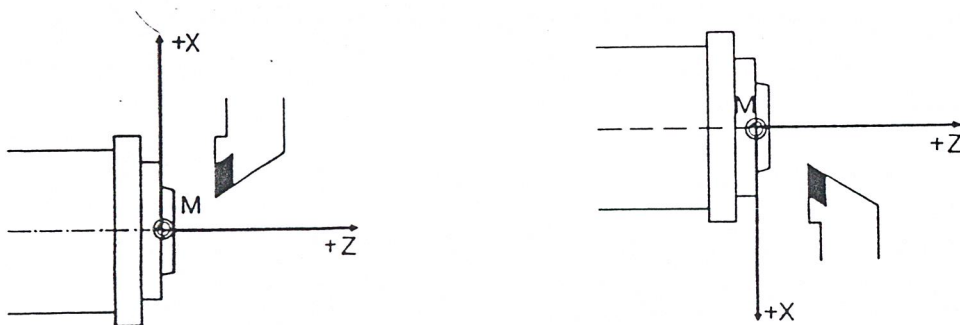


รูปที่ 2.19 ตำแหน่งจุดศูนย์ของเครื่องของเครื่องกลึง

สำหรับเครื่องกลึง จุดศูนย์ของเครื่องจะอยู่ตรงศูนย์กลางของปลายเพลางาน โดยที่แนวแกนของเพลางานหลัก (เส้นศูนย์) จะเป็นแกน Z และผิวหน้าของปลายเพลางานจะเป็นแกน X ทิศทาง

ของแกน X และแกน Z ที่เป็นบวกจะเข้าหาพื้นที่ทำงาน ดังนั้น เมื่อมีคกถึงเคลื่อนที่ในทิศทาง X+ ก็จะเป็นการเคลื่อนที่ออกห่างจากชิ้นงาน

## 2.12 จุดอ้างอิง (Reference point, R)

วัตถุประสงค์เบื้องต้นของการใช้จุดอ้างอิง สามารถอธิบายให้เข้าใจได้ง่ายโดยเปรียบเทียบกับการใช้หลักกิโลเมตรตามเส้นทางหลวงต่างๆ ดังในรูป

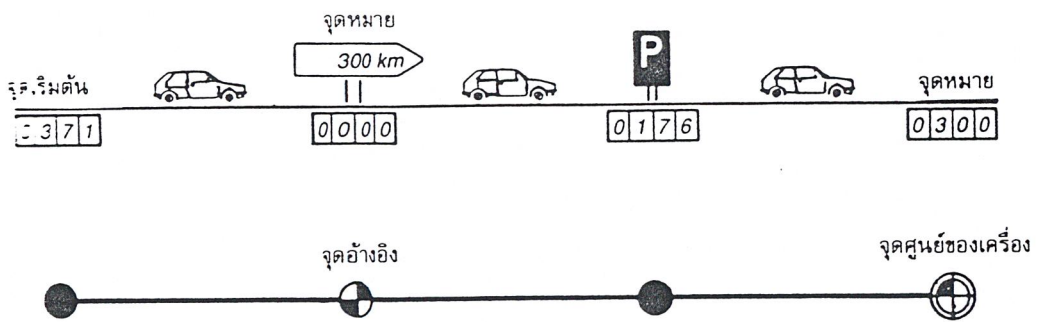

รูปที่ 2.20 วัตถุประสงค์ของการใช้จุดอ้างอิง

จากรูป สมมติว่าขณะที่ท่านขับรถอยู่ มีเหตุการณ์ต่างๆ เกิดขึ้นตามลำดับขั้นตอนดังต่อไปนี้

1. ณ จุดเริ่มต้นของการเดินทาง ท่านจะยังไม่ทราบว่า จุดหมายที่จะไปนั้นอยู่ห่างไกลออกไปเป็นระยะทางเท่าใด
2. ตลอดเส้นทางท่านจะคอยสังเกตคูหลักกิโลเมตร (จุดอ้างอิง) ซึ่งบอกว่าจุดหมายที่จะไปนั้น อยู่ห่างออกไปเท่าไร ท่านก็จะปรับตั้งมิเตอร์ วัดระยะทางให้ตรงขีดศูนย์
3. จากนั้นท่านจะสามารถบอกได้ว่า ณ จุดต่างๆ ที่ท่านไปถึงนั้น อยู่ห่างจากจุดหมายของท่านเท่าไร หรืออยู่ห่างจากจุดอ้างอิงเท่าไร

จากรูปที่ 3 จะมีสถานะอยู่ 3 แห่งด้วยกัน ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับเครื่องกลซีเอ็นซีแล้ว จะมีความหมายต่างๆ ดังนี้


สถานะที่ 1 หมายถึง การเปิดสวิทช์เครื่อง

สถานะที่ 1 หมายถึง การเคลื่อน ไปยังจุดอ้างอิงและปรับตั้งระบบวัดระยะเคลื่อนให้เริ่มที่ ศูนย์

สถานะที่ 1 หมายถึง ตำแหน่งของเครื่องมือที่เคลื่อนที่ไปอย่างต่อเนื่อง

จุดอ้างอิง (R) เป็นจุดที่ใช้ช่วยในการปรับค่าและควบคุมระบบวัดขนาดระยะการเคลื่อนที่ของแท่นเคลื่อนและเครื่องมือ ตำแหน่งของจุดอ้างอิงจะถูกกำหนดไว้ก่อนล่วงหน้าอย่างเที่ยงตรงในทุกแนวแกนของการเคลื่อนที่ด้วยสวิทช์จำกัดระยะ หรือสวิทช์ขาคะตะ (Limit switches หรือ Trip


dogs) ดังนั้น ค่าโคออดิเนตของจุดอ้างอิงจึงจะมีค่าเท่าเดิมเสมอและรู้ค่าตัวเลขที่แน่นอน ที่สัมพันธ์กับจุดศูนย์ของเครื่อง

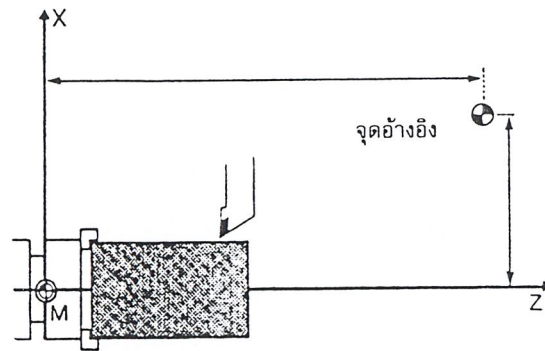

รูปที่ 2.21 ตำแหน่งจุดอ้างอิงของเครื่องกลึง

### 2.13 จุดศูนย์ของชิ้นงาน (Work piece zero point)

ในระบบโคออดิเนต สามารถที่จะเลือกข้อมูล โคออดิเนตได้ด้วยวิธีง่ายๆ โดยการกำหนดตำแหน่งที่จะวางชิ้นงานลงในระบบโคออดิเนต ที่สะดวกต่อการอ่านค่าจุดโคออดิเนต รูปที่ 5 แสดงให้เห็นการวางแบบชิ้นงานสี่เหลี่ยมตรงจุดใดๆ ในระบบโคออดิเนต โดยอีกรูปหนึ่งเป็นแบบชิ้นงานเดิมที่วางให้ขอบงาน 2 ด้านซ้อนทับแกน X และแกน Y ซึ่งวิธีหลังนี้สามารถใช้ค่าขนาดที่กำหนดในแบบชิ้นงานเป็นค่าโคออดิเนตได้เลย และสามารถตรวจสอบค่าได้ง่ายกว่า

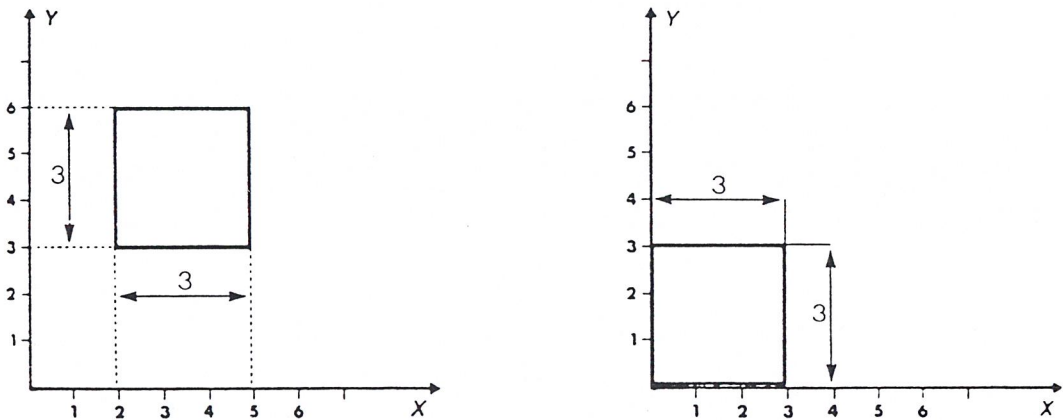


รูปที่ 2.22 การวางชิ้นงานที่จุดใด ๆ ในระบบโคออดิเนต

ตำแหน่งจุดศูนย์ของชิ้นงานสามารถที่จะกำหนดเลือกใช้ได้อย่างอิสระโดยผู้เขียนโปรแกรม แต่ต้องอยู่ภายในขอบเขตการทำงานของเครื่องกลึง โดยมีหลักเกณฑ์ง่ายๆ คือ การกำหนดตำแหน่งจุดศูนย์ของชิ้นงานควรจะกำหนดไว้ในตำแหน่งที่เป็นจุดอ้างอิงต่างๆ ที่กำหนดไว้ในแบบ

ชิ้นงานอยู่แล้ว กล่าวคือ เมื่อกำหนดตำแหน่งจุดศูนย์กลางของชิ้นงานแล้ว สามารถที่จะเปลี่ยนขนาดที่กำหนดใน แบบชิ้นงาน ให้เป็นค่าโคออดิเนตได้โดยสะดวก

## 2.14 การให้ขนาดแบบสัมบูรณ์และแบบต่อเนื่อง (Absolute and Incremental Dimension)


ข้อมูลเกี่ยวกับขนาดกำหนดในแบบชิ้นงาน สามารถที่จะให้ขนาดโดยใช้ระบบสัมบูรณ์ หรือระบบต่อเนื่องก็ได้ ความแตกต่างระหว่างการให้ขนาดแบบสัมบูรณ์หรือแบบลูกโซ่นั้นสามารถแสดงให้เห็นง่ายๆ ดังรูป

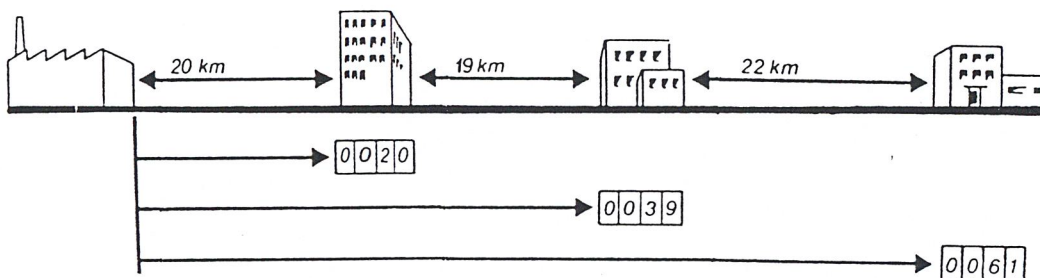

รูปที่ 2.23 ความแตกต่างระหว่างการให้ขนาดแบบสัมบูรณ์ กับแบบต่อเนื่อง

แดงจะต้องไปเยี่ยมลูกค้า 3 แห่งด้วยกัน เริ่มแรกเขาขับรถไป 20 กม. เพื่อไปหาลูกค้า A และหลังจากนั้น ก็ขับรถยนต์ต่อไปอีก 19 กม. เพื่อพบกับลูกค้า B และสุดท้ายเขาขับรถต่อไปอีก 22 กม. เพื่อไปพบกับลูกค้า C ดังนั้น หากเขาต้องการรู้ระยะทางจากลูกค้า C ไปถึงบริษัทว่ามีระยะทางเท่าใด เขาจะต้องรวมระยะทางทั้ง 3 ส่วน (20+19+22) เข้าด้วยกัน ลักษณะเช่นนี้เราเรียกว่า เป็นการให้ขนาดแบบต่อเนื่อง

หากเขาดึงเข็มไมล์ให้ตรงขีด 0 ก่อนจะเริ่มออกเดินทางจากบริษัท และจดค่าระยะทางไว้ ทุกครั้งที่ถึงที่ทำงานของลูกค้า ค่าระยะทางที่จดไว้เป็นค่าระยะทางระหว่างบริษัทกับลูกค้า ลักษณะเช่นนี้ เราเรียกว่า การให้ขนาดแบบสัมบูรณ์ ซึ่งจะอ้างอิงกลับไปทีจุด ๆ หนึ่งเสมอ

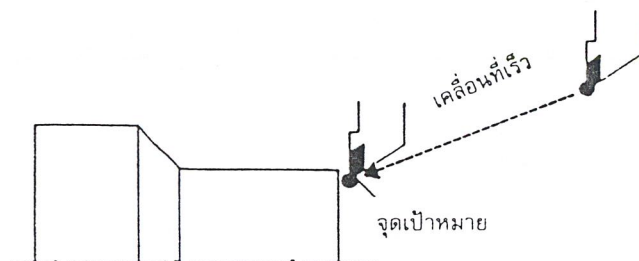

รูปที่ 2.24 G00 สำหรับงานกลึง


โดยทั่วไปเส้นทางเดินของเครื่องมือ จะต่อเป็นเส้นตรงระหว่างจุดเริ่มต้นที่เรียกใช้คำสั่ง G00 กับจุดเป้าหมายที่กำหนดค่าโคออดิเนทไว้แล้ว

ตัวอย่าง : จุดเริ่มต้น X = 150, Y = 200, Z = 150 ดังรูปที่ 8

- G00 X50 Y80 Z100 : เคลื่อนที่เร็วไปยังจุด X50 Y80 Z100

- G00 X50 Y80 Z20 : ไปอนลิกด้วยการเคลื่อนที่เร็วไปที่ Z = 20

การเคลื่อนที่เร็วเป็นคำสั่งที่ใช้เฉพาะในการเคลื่อนที่ไปยังตำแหน่งที่ต้องการ คือ เครื่องมือต่างๆ จะต้องไม่สัมผัสกับชิ้นงาน

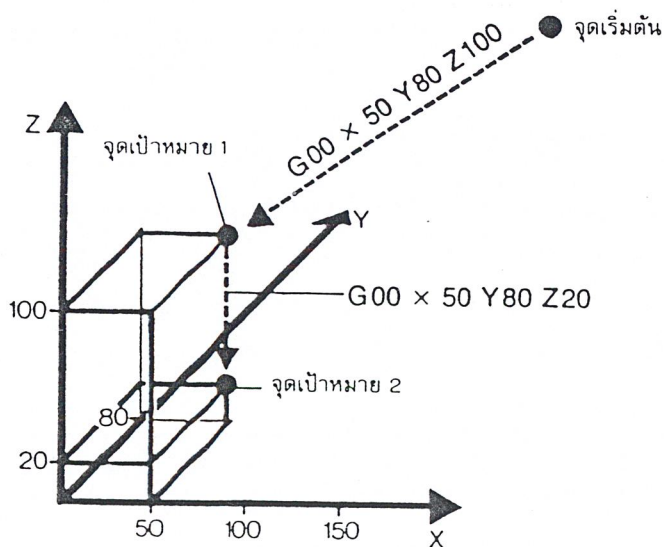


รูปที่ 2.25 การเคลื่อนที่เร็ว 2 ครั้งติดต่อกัน

### 2.15.2 การเคลื่อนที่แนวเส้นตรงตามค่าอัตราป้อน (Straight-line at feedrate):

#### G01

การเคลื่อนที่ คือ เส้นทางเดินของจุดปลายเครื่องมือ ในงานกลึง

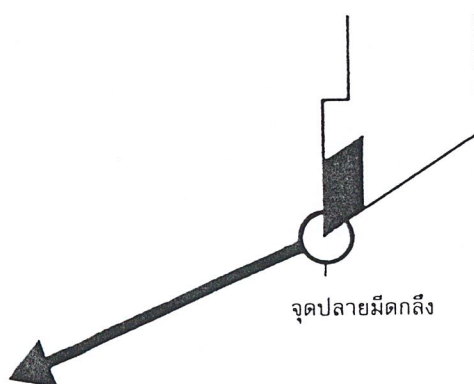


รูปที่ 2.26 การเคลื่อนที่ในงานกลึง

ตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ คำสั่งที่ใช้สำหรับการเคลื่อนที่แนวเส้นตรงตามค่าอัตราป้อนที่ใช้ จะต้องใช้คำสั่ง โปรแกรม คือ G01 ซึ่งจำเป็นต้องมีเงื่อนไขเสริมการทำงานดังนี้

- ค่าโคออดิเนตของจุดเป้าหมาย
- อัตราป้อน
- ความเร็วรอบของเพลางาน หรือ ความเร็วตัด

เมื่อใช้คำสั่ง G01 เครื่องมือจะเคลื่อนที่เป็นแนวเส้นตรง ไปยังจุดเป้าหมายด้วยความเร็วตามค่าอัตราป้อนที่ใช้

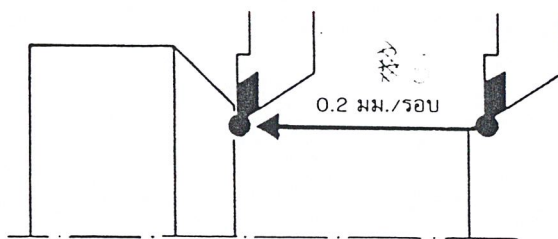

รูปที่ 2.27 G01 ในงานกลึง

อัตราป้อนจะเป็นตัวกำหนดความเร็วที่ชิ้นงานถูกตัดเฉือนออก การเลือกใช้อัตราป้อนจะขึ้นอยู่กับเครื่องมือ (รูปทรงเรขาคณิตของจุดปลายเครื่องมือ วัสดุทำเครื่องมือ) วัสดุชิ้นงานที่ทำการตัดเฉือน ผิวลำเร็วของชิ้นงานที่ต้องการอัตราการเข้าเคลื่อน และความแข็งแรงของเครื่องจักรกล

G01 X80 Y80 Z20 F40 S1000

ความหมาย คือ

X80 Y80 Z20 = จุดเป้าหมาย

F40 = อัตราป้อน 40 มม./นาที

S1000 = ความเร็วรอบ 100รอบ/นาที

การใช้คำสั่งการเคลื่อนที่แนวเส้นตรงตามค่าอัตราป้อนนี้ ในระบบควบคุมส่วนมากจะสามารถป้อนข้อมูลของตำแหน่งจุดเป้าหมายได้หลายแบบเช่นเดียวกับการให้ขนาดแบบชิ้นงาน สัมบูรณ์หรือ ค่อนข้างก็ได้ ด้วยเหตุผลนี้การป้อนตำแหน่งจุดเป้าหมายในระบบซีเอ็นซี จึงสามารถเลือกใช้เป็นแบบสัมบูรณ์ หรือแบบค่อนข้างก็ได้

องค์ประกอบของระบบควบคุมซีเอ็นซี( CNC Control System Components )

ระบบซีเอ็นซีจะประกอบด้วยองค์ประกอบต่างๆมากมาย ถ้าเราพิจารณาถึงสิ่งที่เราต้องการให้ระบบสามารถทำได้ เราจะสามารถแสดงระบขององค์ประกอบของระบบซีเอ็นซีได้ดังนี้

1. ข้างควบคุมเครื่องจักร
2. แผงควบคุม

ข้อต่อสำหรับ

- เครื่องอ่านเทปกระดาษ
  - เครื่องเจาะเทปกระดาษ
  - หน่วยเทปแม่เหล็ก
  - หน่วยดิสเก็ต (Diskette)
  - เครื่องพิมพ์
3. คอมพิวเตอร์
  4. อินเทอร์เฟซ( Interface)ควบคุมการควบคุมแกน
  5. หน่วยจ่ายกำลัง


หัวใจของระบบซีเอ็นซีก็คือ คอมพิวเตอร์ (Computer) ซึ่งทำหน้าที่ในการคำนวณทั้งหมดและเชื่อมโยงข้อมูลต่างๆเข้าด้วยกันอย่างเป็นเหตุและเป็นผล เนื่องจากระบบซีเอ็นซีเป็นองค์ประกอบที่เชื่อมโยงระหว่างช่างควบคุมเครื่องกับเครื่องจักรกล จึงจำเป็นต้องมีชุดอินเตอร์เฟซอยู่ 2 ชุดด้วยกัน คือ

- ชุดอินเตอร์เฟซสำหรับช่างควบคุมเครื่อง ซึ่งประกอบไปด้วยแผงควบคุม (Control Panel) และข้อต่อ (Connection) ต่างๆสำหรับเครื่องอ่านเทป (Punched Tape Reader) เครื่องเจาะเทปกระดาษ (Punch Tape Perforator) หน่วยเทปแม่เหล็ก (Magnetic tape Unit) หน่วยดิสเก็ต (Diskette Unit) และเครื่องพิมพ์ (Printer)
- ชุดอินเตอร์เฟซสำหรับเครื่องจักรกล องค์ประกอบหลักของชุดอินเตอร์เฟซนี้จะประกอบด้วยอินเตอร์เฟซการควบคุม (Control Interface) การควบคุมแนวแกน (Axis Control) และหน่วยจ่ายกำลัง (Power Supply)

รายละเอียดของหมวดการทำงานต่างๆที่สอดคล้องกับ โปรแกรมที่เขียนขึ้นมีตามส่วนต่างๆ ดังนี้พอสรุปได้ดังต่อไปนี้

## 2.16 แผงควบคุม (Control)

แผงควบคุมของเครื่องจักรกลซีเอ็นซีโดยทั่วไปจะมีลักษณะการออกแบบที่แตกต่างกันในส่วนที่เกี่ยวกับรูปแบบการวางตำแหน่งของปุ่มควบคุมต่างๆ จำนวนของปุ่มควบคุม เป็นต้นแต่จะมีองค์ประกอบที่ควบคุมการทำงานกว้างๆดังนี้

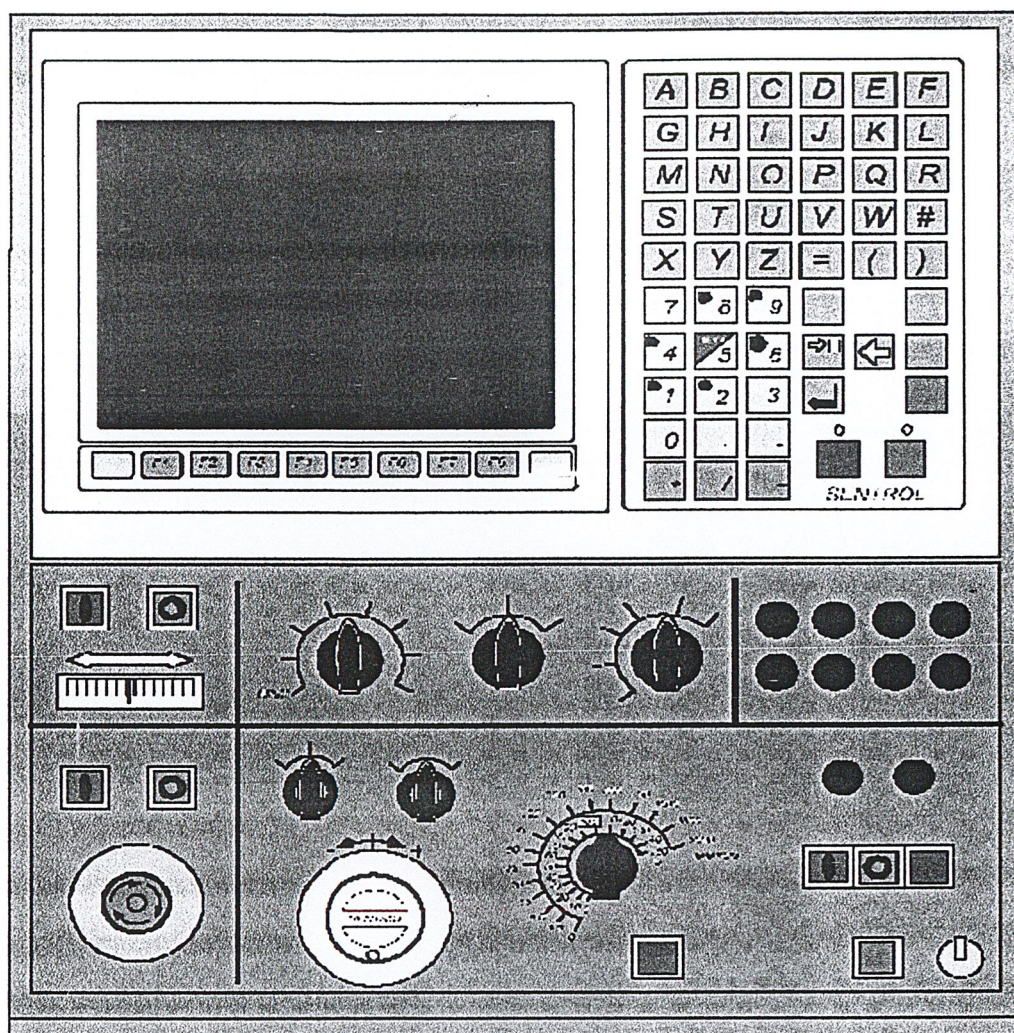

รูปที่ 2.28 แสดงแผงควบคุมของระบบซีเอ็นซี

### 2.16.1 จอภาพ (Display) หรือส่วนแสดงข้อมูล

ในส่วนนี้จะประกอบด้วย จอภาพซีอาร์ที (CRT Screen ; Cathode Ray Tube = CRT) หรือ ส่วนแสดงข้อมูลแบบดิจิทัล (Digital Display) และสัญญาณไฟอื่นๆ เช่น สัญญาณแสดงข้อผิดพลาด เป็นต้น จอภาพของระบบซีเอ็นซีจะแสดงข้อมูลต่างๆดังนี้

-โปรแกรม :

จอภาพจะแสดงโปรแกรมเอ็นซีที่ป้อนเข้าไป ตลอดจนโปรแกรมที่เก็บบันทึกอยู่ในระบบความจำของเครื่อง

-เครื่องมือ :


แสดงรายการเครื่องมือที่ต้องใช้ในแต่ละโปรแกรม ทั้งขนาดและความยาว ตลอดจนค่าแก้ไขให้ถูกต้องนอกจากนี้ยังแสดงอายุการใช้งานของเครื่องมือได้อีกด้วย

- ข้อมูลเครื่องจักรกล :

แสดงพารามิเตอร์ของเครื่องจักรกล เช่น ความเร็วรอบสูงสุดของเพลางาน อัตราป้อนสูงสุด เป็นต้น


- การตัดเฉือน :

แสดงตำแหน่งปัจจุบันของเครื่องมือ บล็อก (Block) ของโปรแกรมที่ใช้ในขณะนั้น ค่าอัตราการป้อน (F) ความเร็วรอบ (S) เป็นต้น

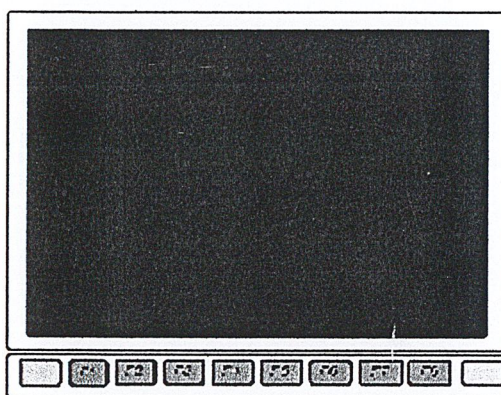


รูปที่ 2.29 แสดงจอภาพ CRT

ในโปรแกรมที่เขียนขึ้นมาในส่วนหนึ่งทำงานเหมือนกับจอภาพ CRT ก็คือ จีโค้ดไดอะล็อก (G-Dialog) ซึ่งในโปรแกรมที่เขียนนี้จะมีไว้เพื่อแสดงโปรแกรมการทำงานของจีโค้ดที่เราใส่ไปนั่นเอง ส่วนการบอกตำแหน่งของมีดกลึงนั้นจะอยู่ในโหมด Measure ดังรูป

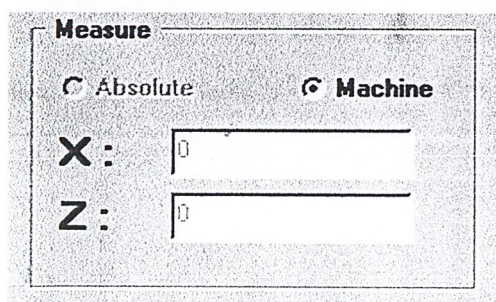


รูปที่ 2.30 แสดงโหมด Measure ที่ใช้บอกตำแหน่งของมีดกลึง

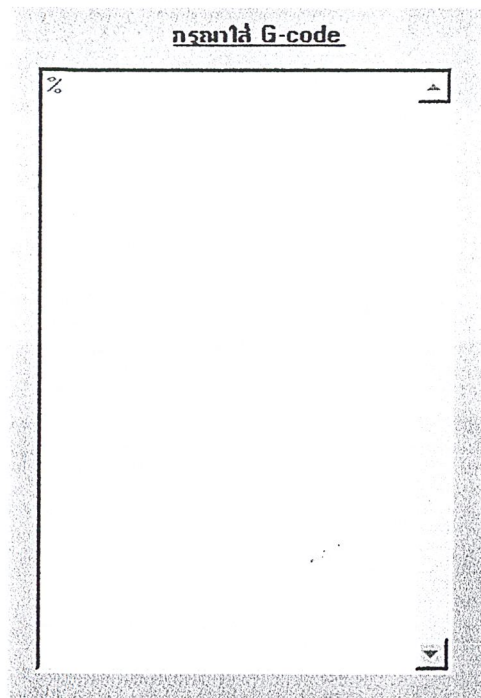

รูปที่ 2.31 แสดงจ็โค้ด โคอะล็อก (G-Code Dialog) เป็นส่วนที่ใช้ใส่โปรแกรมจ็โค้ด

### 2.16.2 ส่วนควบคุมโปรแกรม


ในส่วนนี้เป็นส่วนที่ใช้ป้อนแก้ไข และเก็บบันทึกโปรแกรมอื่นๆ ส่วนควบคุมการโปรแกรมจะประกอบด้วย แป้นพิมพ์ (Key Board) ที่มีทั้งตัวอักษรและตัวเลขสำหรับพิมพ์คำสั่งต่างๆ ซึ่งมีลักษณะดังรูป ในส่วนนี้เมื่อเทียบกับการทำงานของโปรแกรมแล้วก็จะเปรียบเสมือนแป้นพิมพ์ของคอมพิวเตอร์ที่ใช้ป้อนข้อมูลต่างๆ เข้าไปในโปรแกรม เพื่อให้หน่วยประมวลผลของคอมพิวเตอร์ทำการประมวลผลนั่นเอง

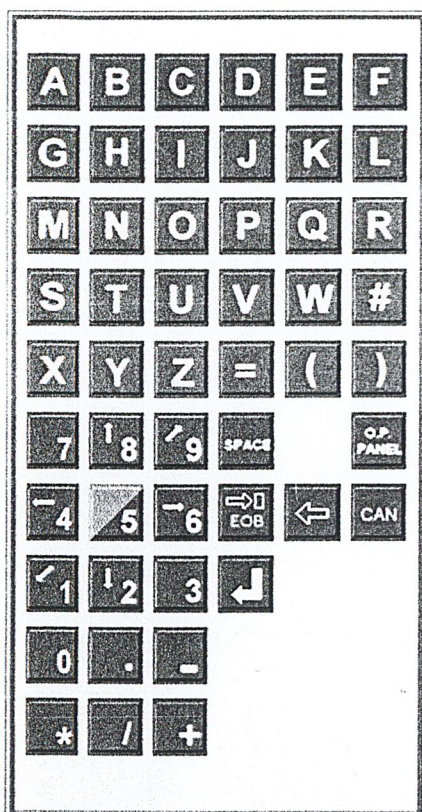

รูปที่ 2.32 แสดง แป้นพิมพ์ของเครื่องซีเอ็นซี


### 2.16.3 ส่วนที่เครื่องจักรทำงาน

ในส่วนนี้ก็คือพื้นที่การทำงานของเครื่องจักรในการกลึงชิ้นงานเป็นส่วนที่เราใส่ชิ้นงานที่จะทำการกลึงเข้าไปเพื่อกลึง

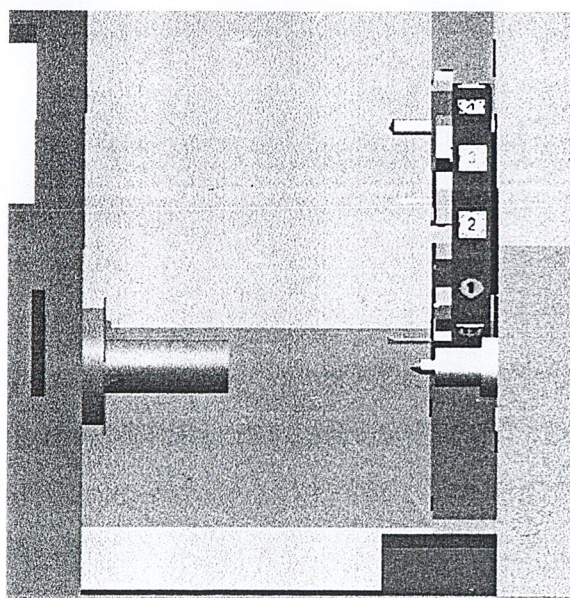

รูปที่ 2.33 แสดงพื้นที่ที่ใช้ในการกลึงงาน

ในส่วนของพื้นที่ที่ใช้ในการกลิ้งนั้นในโปรแกรมจะแสดงด้วยพื้นที่สีเทาซึ่งสามารถที่จะใส่ชิ้นงานที่จะใช้กลิ้งลงไปได้ดังรูป

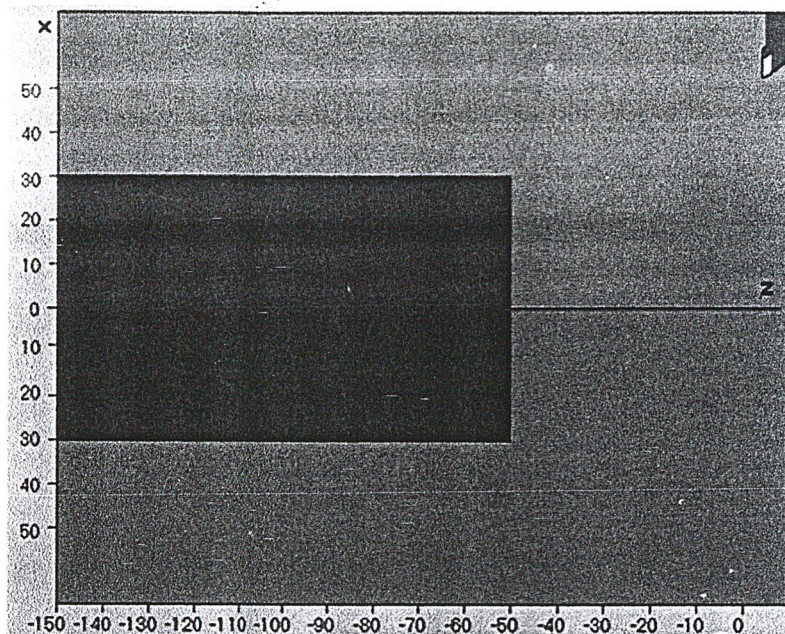

รูปที่ 2.34 แสดงส่วนที่เป็นพื้นที่ที่ใช้ในการกลิ้งในโปรแกรม


## บทที่ 3

### หน้าที่ของไดอะล็อก เมนูและปุ่มกดต่างๆ

#### 3.1 เมนู (Menu) ต่างๆในโปรแกรม (Program)

##### 3.1.1 ไดอะล็อกเริ่มต้นของ โปรแกรม


เมื่อทำการดับเบิลคลิก (Dubble Click) ที่ไอคอน (Icon) ของโปรแกรม(Program) แล้วจะปรากฏไดอะล็อก (Dialog) เริ่มการใช้งานของโปรแกรมหังรูปด้านล่าง

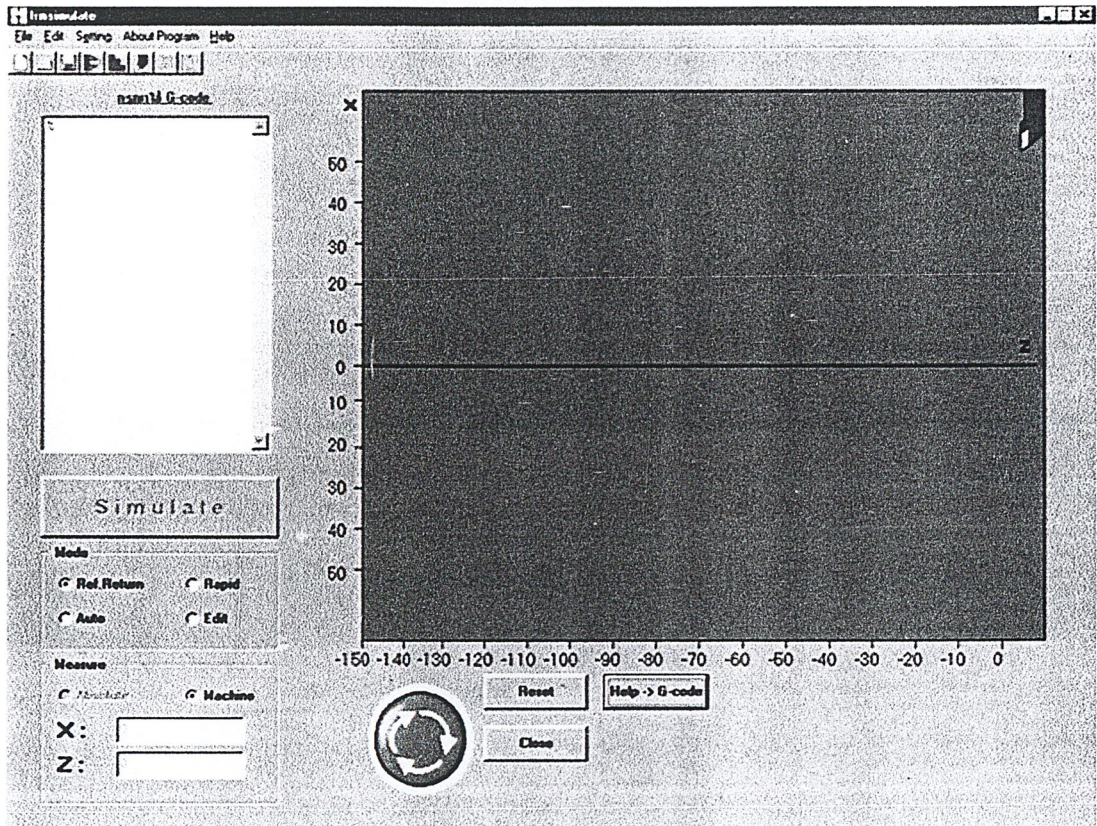


รูปที่ 3.1 แสดงหน้าจอเมื่อเริ่มต้นโปรแกรม

เมนู (Menu) ต่างๆของโปรแกรมสามารถอธิบายหน้าที่ต่างๆได้ดังนี้

เมนูไฟล์ (File) ใช้สำหรับเปิด-ปิด โปรแกรม บันทึก (Save) และออกจาก โปรแกรมซึ่งมีฟังก์ชัน (Function) ต่างๆภายในเมนูป๊อปอัพ(Menu Pop up)ซึ่งจะมีฟังก์ชันต่างๆและลักษณะดังรูปต่อไปนี

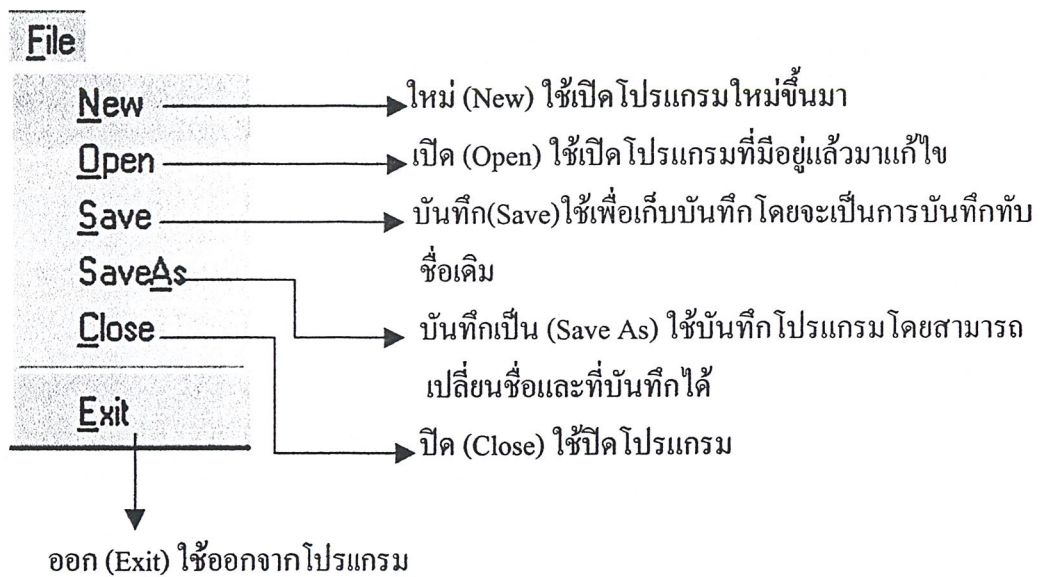

เมนูแก้ไข (Edit) ใช้แก้ไขค่าต่างๆในการเขียนโปรแกรมเช่นการยกเลิกการกระทำก่อนหน้าและการตัด-ปะข้อความ เป็นต้น

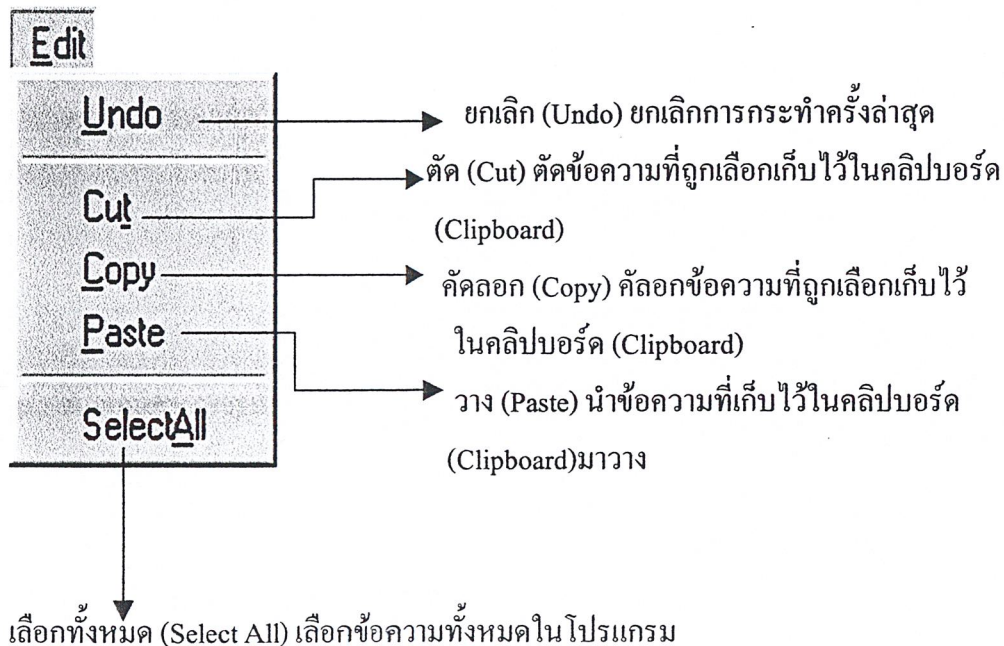


เมนูการตั้งค่า (Setting) ใช้ตั้งค่าเริ่มต้นที่จำเป็นต่างๆ ในการใช้งานเช่นการกำหนดขนาดชิ้นงาน การกำหนดค่าต่างๆของเครื่องจักร การกำหนดค่าให้กับมีดกลึง เป็นต้นซึ่งจะมีเมนูป๊อปอัพดังต่อไปนี้




**About Program** → เมนูเกี่ยวกับโปรแกรม (About Program) เป็นเมนูที่มีหน้าที่ แสดงรายชื่อผู้จัดทำโปรแกรมนี้

**Help** → ช่วยเหลือ (Help) เป็นส่วนที่จะใช้ในการแสดงส่วนช่วยเหลือของโปรแกรม

ส่วนที่แถบเครื่องมือ (Tool Bar) จะมีฟังก์ชันก็เพื่อเรียกใช้ไดอะล็อกต่างๆในการปรับตั้งค่าของชิ้นงาน ปากจับงาน มีดกลึงและอื่นๆดังแสดงรายละเอียดได้ดังนี้

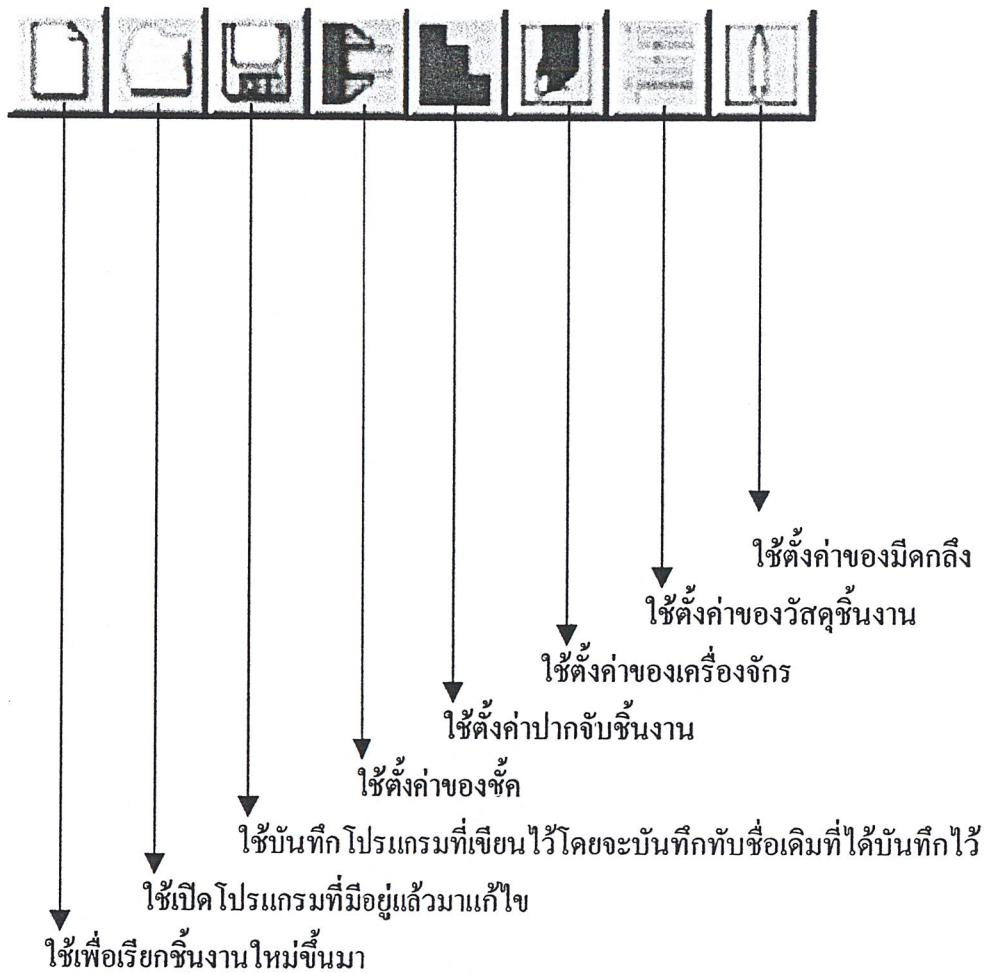

ที่ผ่านมาเป็นกรอธิบายหน้าที่ต่างๆของเมนูและแถบเครื่องมือซึ่งต่อไปจะเป็นการอธิบายถึงหน้าที่ของส่วนต่างๆในหน้าจอหลักของโปรแกรม ว่ามีหน้าที่การทำงานอย่างไรบ้างซึ่งรูปของหน้าจอหลักของโปรแกรมจะประกอบด้วยส่วนต่างๆดังนี้

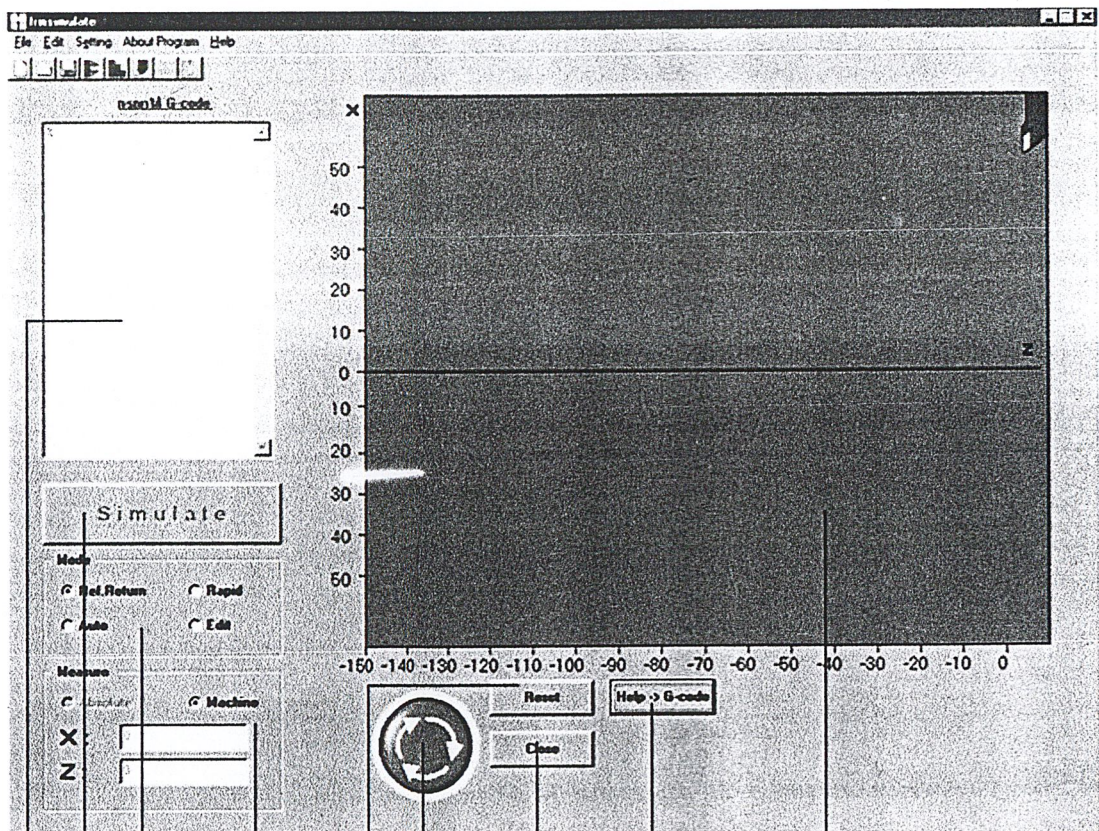

ส่วนแสดงการทำงานของ  
เครื่องจักร

ปุ่ม Help->G-code แสดงส่วนช่วยเหลือเกี่ยวกับ  
G-code ของโปรแกรม

ปุ่ม Close ใช้ในการปิดโปรแกรม

ปุ่ม Emergency Switch ใช้หยุดโปรแกรมเมื่อเกิดเหตุขัดข้อง

ปุ่ม Reset ใช้ในการรีเซ็ต(Reset)ค่าในโปรแกรม

โหมด Measure ใช้บอกตำแหน่งการเคลื่อนที่ของมีดกลึง

X: ตำแหน่งการเคลื่อนที่ในแนวแกน X


Y: ตำแหน่งการเคลื่อนที่ในแนวแกน Y

โหมดการทำงานของเครื่อง (ซึ่งจะอธิบายรายละเอียดต่อไป)

ปุ่ม Simulate ใช้ในการให้โปรแกรมเริ่มแสดงการทำงาน

เป็นส่วนที่ใช้ในการรับค่า G-code


ในโปรแกรมนี้จะมีโหมดการทำงานทั้งหมด 4 โหมดดังรูปต่อไปนี้

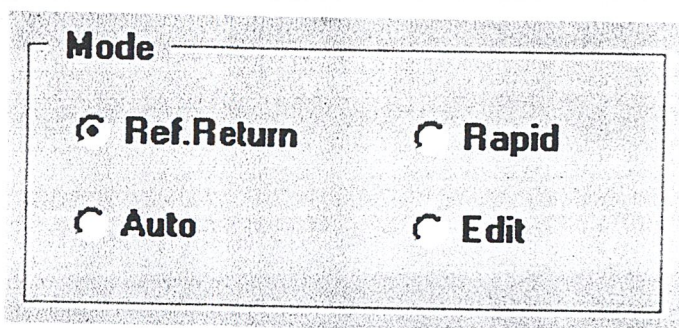

การทำงานของแต่ละโหมดสามารถอธิบายได้ดังต่อไปนี้

- Ref.Return เป็นโหมดที่ใช้ในการสั่งให้มิดคถึงเคลื่อนที่กลับไปจุดศูนย์ของเครื่อง
- Rapid เป็นโหมดที่ใช้ในการเคลื่อนมิดคถึงแบบแมนวล(Manual)
- Auto เป็นโหมดที่ใช้สั่งให้มิดคถึงเคลื่อนที่ตาม G-code ที่เขียนไว้
- Edit เป็นโหมดที่ใช้ในการแก้ไข G-code ที่เขียนไว้

### 3.1.2 ไดอะล็อกการตั้งค่าซั๊ก(Chuck Setting Dialog)

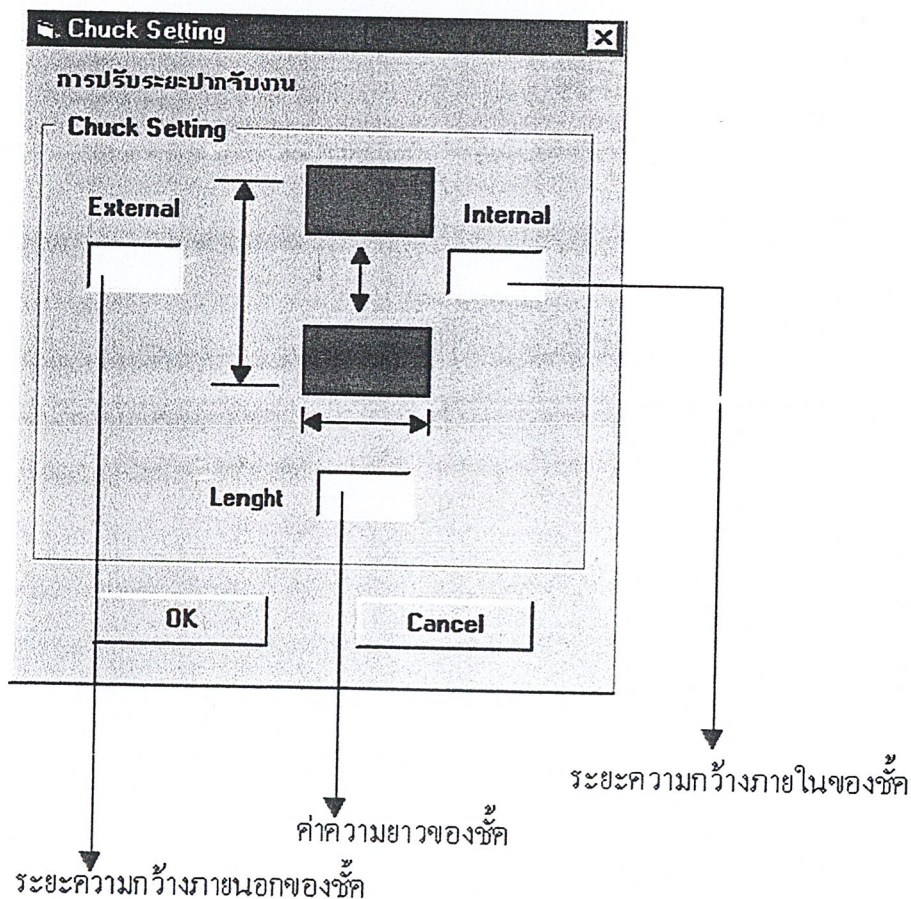


รูปที่ 3.2 แสดงไดอะล็อกการตั้งค่าซั๊ก (Chuck Setting)

จากไดอะล็อกการตั้งค่าของซ็อกที่เราสามารถที่จะกำหนดขนาดของซ็อกได้ทั้งความกว้างภายใน ภายนอก และความยาวของซ็อก

### 3.1.3 ไดอะล็อกการตั้งค่าของปากจับงาน (Jaw Setting Dialog)


เป็นไดอะล็อกที่ใช้ในการปรับตั้งค่าของปากจับชิ้นงาน ซึ่งมีอยู่หลายจุดด้วยกันเราสามารถปรับขนาดได้ตามต้องการ

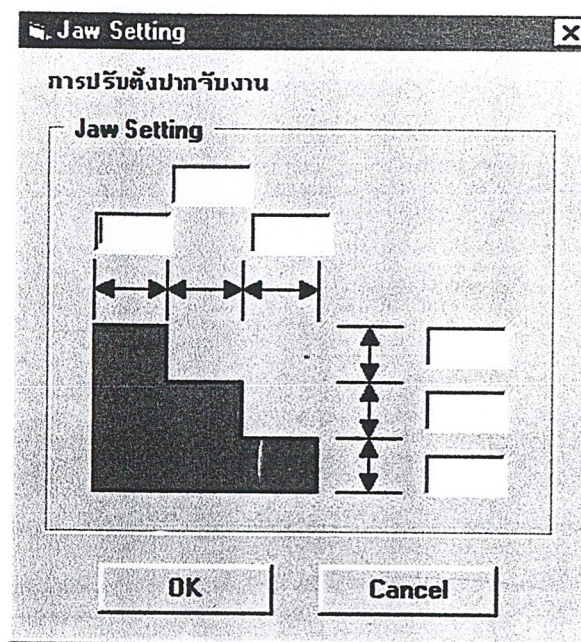

รูปที่ 3.3 แสดงไดอะล็อกการตั้งค่าปากจับงาน (Jaw Setting)

### 3.1.4 ไดอะล็อก การตั้งค่าของเครื่องจักร (Machine Setting Dialog)

เป็นไดอะล็อกที่ใช้ในการตั้งค่าต่างให้กับเครื่องจักรเช่น การตั้งตำแหน่งของลิ้มิตสวิตช์ (Limit Switch) เป็นต้น ซึ่งไดอะล็อกนี้จะมีลักษณะดังรูปต่อไปนี้

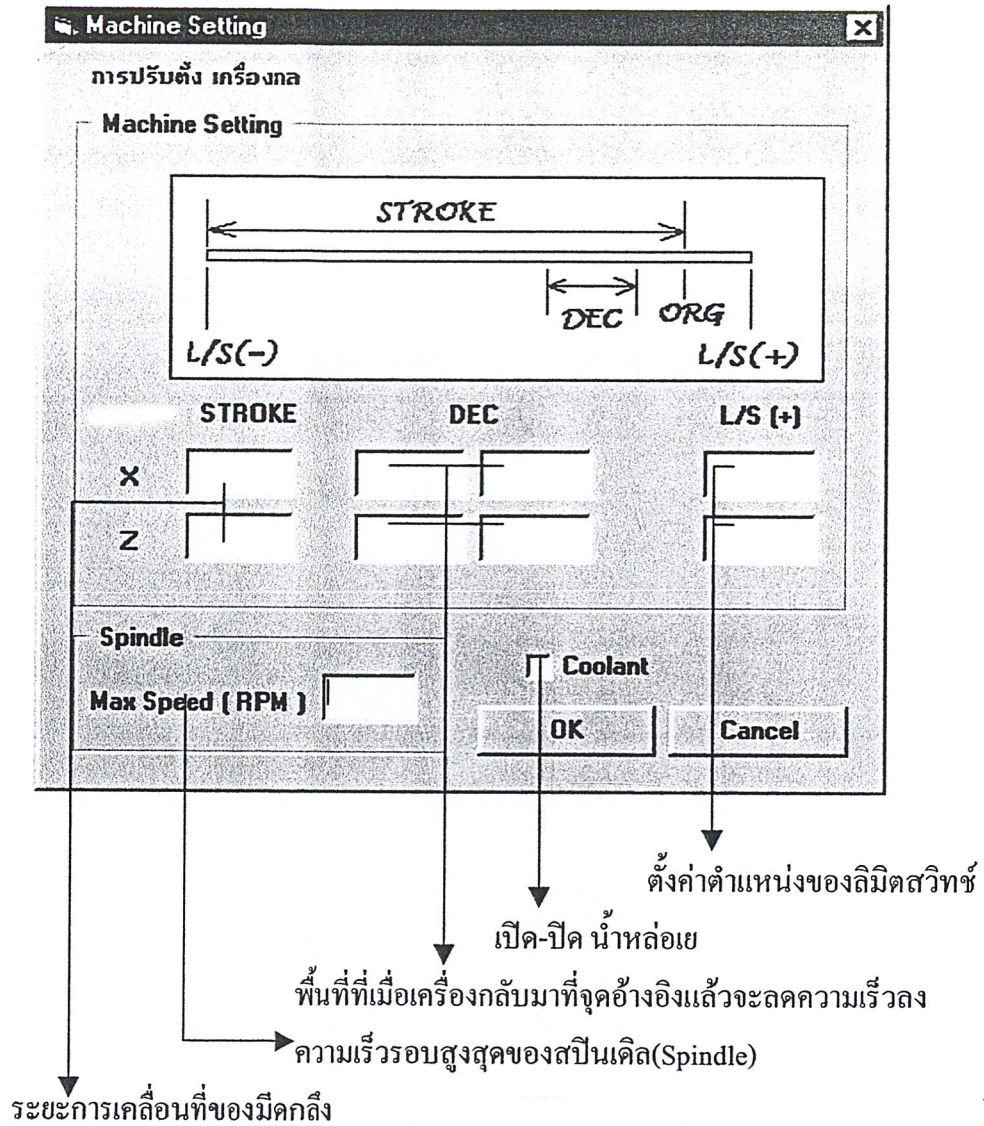


รูปที่ 3.4 แสดงไดอะล็อกการตั้งค่าเครื่องจักร(Machine Setting)

เราสามารถตั้งค่าต่างๆของเครื่องจักร เช่นระยะการเคลื่อนที่ ตำแหน่งของลิมิตสวิตช์ (Limit Switch) ได้จากไดอะล็อกนี้

### 3.1.5 ไดอะล็อกการตั้งค่าของวัสดุชิ้นงาน (Material Setting Dialog)


เป็นไดอะล็อกที่มีหน้าที่ในการตั้งค่าขนาดของชิ้นงาน ประเภทของวัสดุที่เป็นชิ้นงานซึ่งมีลักษณะดังต่อไปนี้

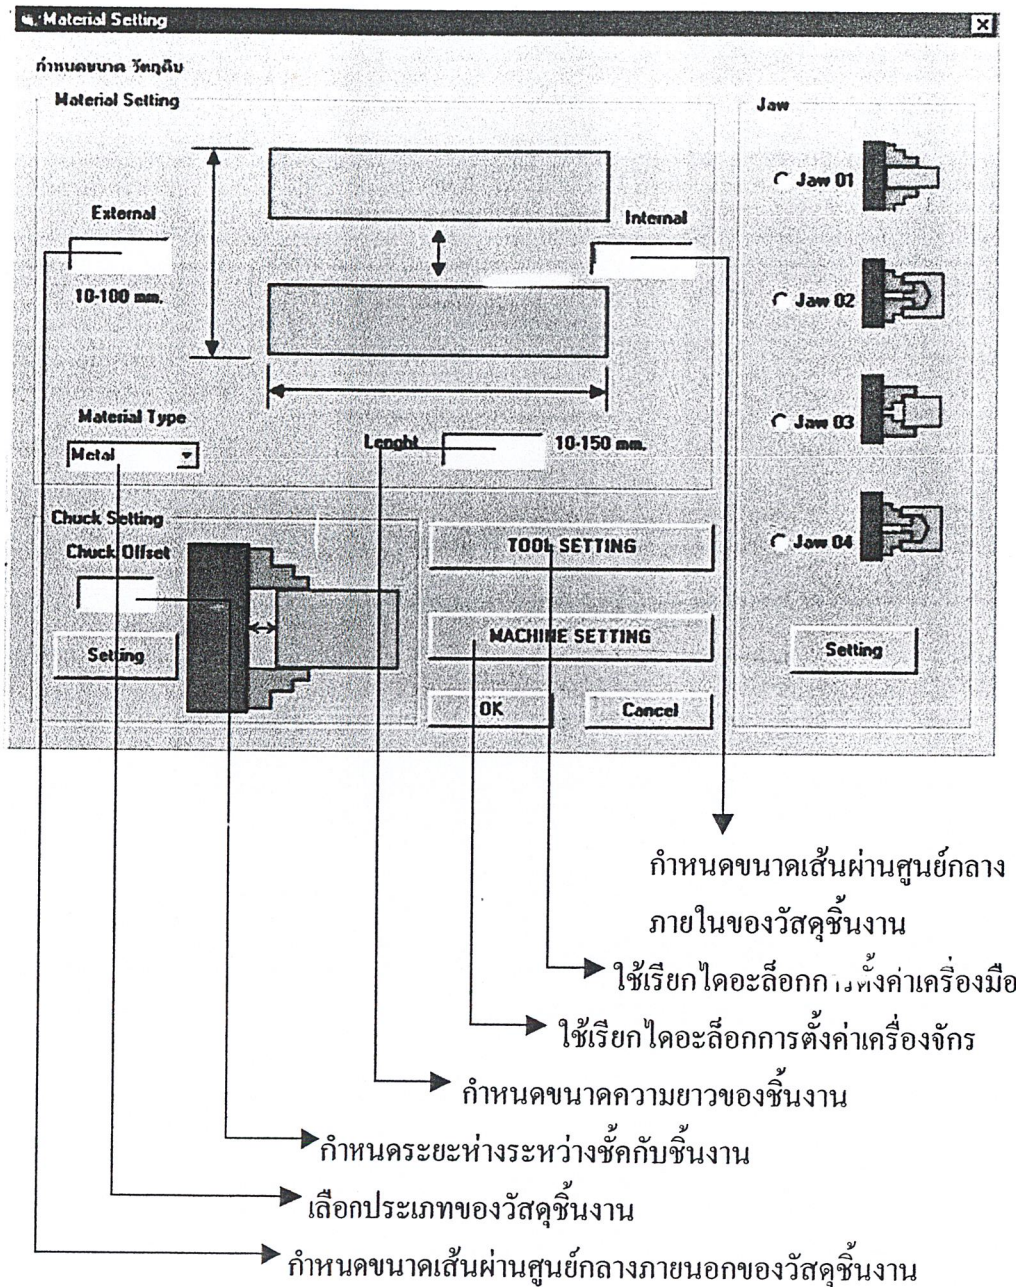

รูปที่ 3.5 แสดงไดอะล็อกการตั้งค่าวัสดุ (Material Setting)

### 3.1.6 ไดอะล็อกการตั้งค่าของเครื่องมือ (Tool Setting Dialog)

เป็นไดอะล็อกที่ใช้ในการเลือกมีดสำหรับงานกลึงซึ่งใน โปรแกรมนี้มีมีดให้เลือกใช้อยู่ 4 ชนิดคือ มีดกลึงละเอียด มีดกลึงหยาบ มีดกลึงพิเศษและดอกเจาะ

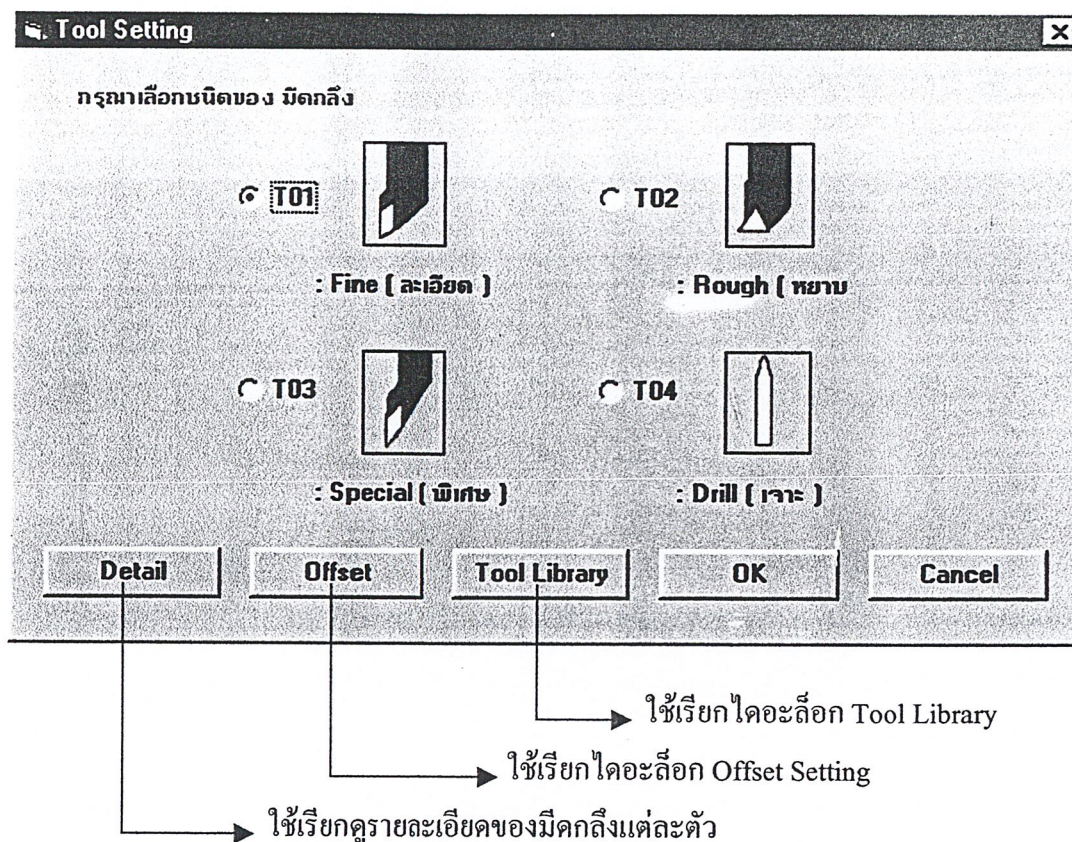


รูปที่ 3.6 แสดงไดอะล็อกการตั้งค่าออฟเซตเครื่องมือ(Offset Setting)

## 3.2 การใช้งานโปรแกรม

จาก Flow Chart Program เราสามารถอธิบายการทำงานของโปรแกรมได้ดังนี้โดยแบ่งเป็น

### 3.2.1 เริ่มต้น โปรแกรม


เมื่อเราเปิดโปรแกรมขึ้นมา เราจะได้พบกับไดอะล็อก ที่ใช้เป็นไดอะล็อกพื้นฐานในการเรียกไดอะล็อกอื่นๆ รวมทั้งการปรับตั้งค่าและการเขียนโปรแกรม G-Code เพื่อให้ โปรแกรมทำงานเราสามารถแสดงรูปได้ดังนี้

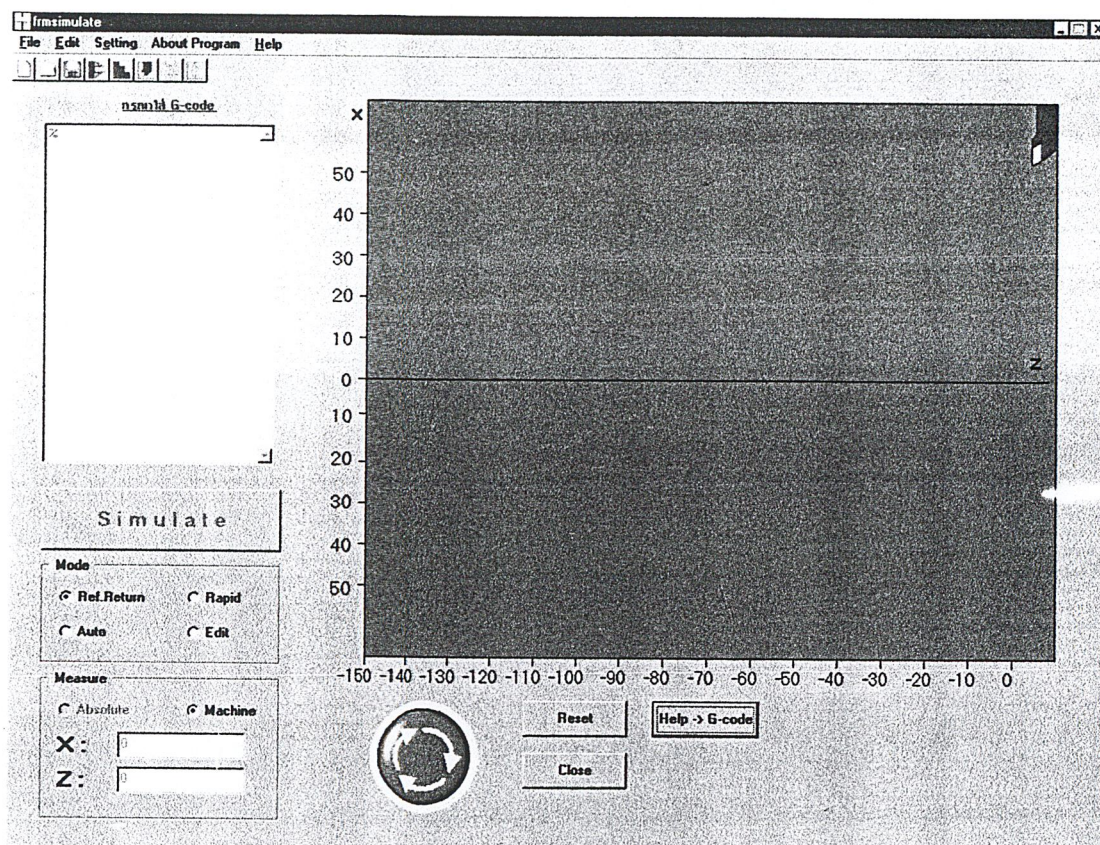

รูปที่ 3.7 แสดง Main Dialog

จากรูปเราจะทำการกำหนดค่าของขนาดของ วัตถุคืบได้จาก  
 คลิกที่ Setting > Material จะแสดง ไดอะล็อก Material ขึ้นมา จะสังเกตเห็นว่ายังไม่มีทั้งรูป  
 ของ Material และ G-Code ปรากฏอยู่ซึ่งเราจะทำการกำหนดในขั้นตอนนี้ต่อไป

### 3.2.2 กำหนดวัสดุคืบ

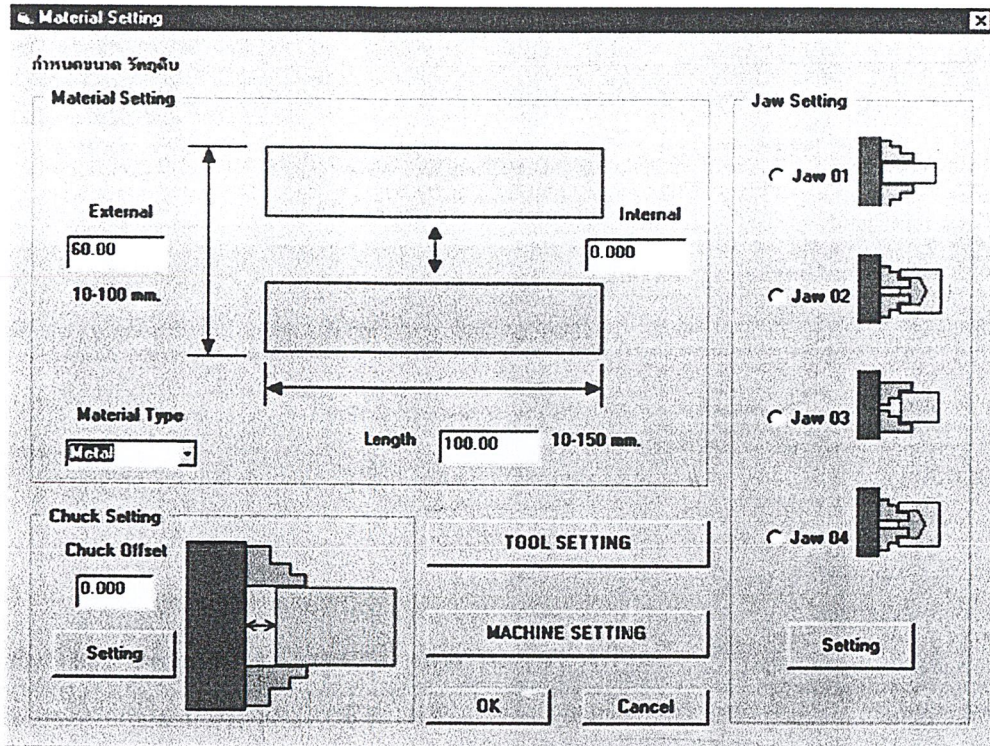

รูปที่ 3.8 แสดง Material Dialog

หลังจากที่เราเรียก Material Dialog ออกมาแล้ว ดังรูป เราจะทำการกำหนดค่าต่างๆ ดังนี้

Material Setting เราจะตั้งค่า


- External เป็นการตั้งค่าขนาดความกว้างของวัสดุคืบ ได้ตั้งแต่ 10-100 มิลลิเมตร
- Internal เป็นการตั้งค่าขนาดความกลวงของวัสดุคืบ
- Length เป็นการตั้งค่าขนาดความยาวของวัสดุคืบ ได้ตั้งแต่ 10-150 มิลลิเมตร

Chuck Setting การตั้งระยะในการจับชิ้นงาน

Jaw Setting เป็นรูปแบบของปากจับมีให้เราเลือก 4 แบบด้วยกัน และยังสามารถตั้งค่าได้อีกด้วย

Tool Setting จะเป็นการเลือกมีดที่เราจะใช้ในการกลึง ซึ่งมีมีดให้เลือกใช้อยู่ 4 มีดด้วยกัน

Machine Setting เป็นการตั้งค่าที่เกี่ยวกับตัวของเครื่องกลเอง โดย Dialog ที่เราเรียกออกมาจะเป็นดังรูป

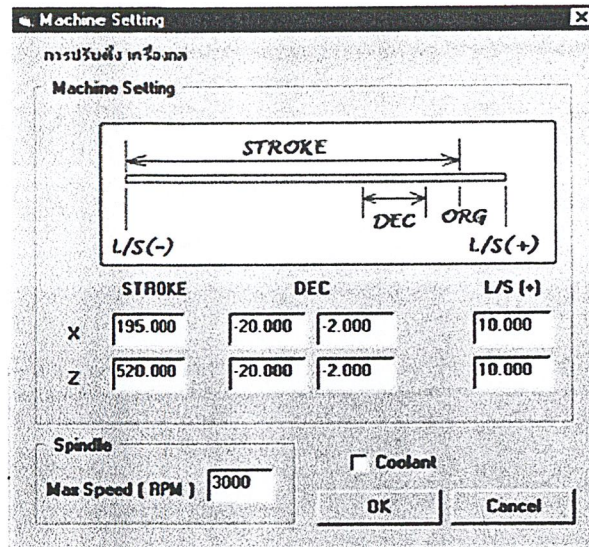


รูปที่ 3.9 แสดง Machine Dialog

ในการปรับตั้งค่าของ Machine Setting Dialog นั้น เราจะตั้งค่าที่ ช่องความเร็วของหัวสปินเดิล (Spindle) และเลือกที่จะเปิด น้ำหล่อเย็นหรือไม่ ส่วนค่า STROKE, DEC, L/S (+) นั้นเป็นค่าที่เหมาะสมแล้วไม่จำเป็นต้องปรับ

หลังจากที่เราใส่ค่าขนาดตามที่ต้องการแล้ว ก็ทำการ คลิกที่ปุ่ม OK.

### 3.2.3 แสดงรูปวัตถุคิบ (2D)

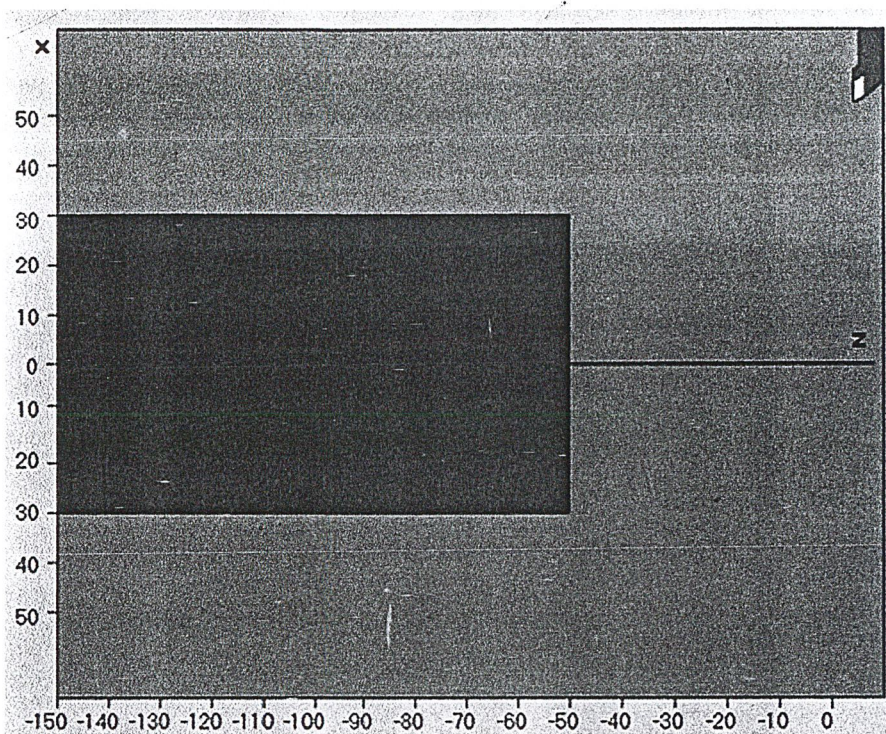


รูปที่ 3.10 แสดง รูปวัตถุคิบ

หลังจากที่เราตั้งค่าพื้นฐานที่จำเป็นเสร็จเรียบร้อยแล้ว โปรแกรมก็จะแสดงเป็นรูปวัตถุคิบออกมาเป็นรูป 2 มิติ โดยมีรูปของมีคคิ่งอยู่ข้างบน คังรูป

### 3.2.4 รับค่า (G-Code)

จาก Main Dialog เราจะมาพิจารณาในส่วนของการป้อนค่าของ G-Code ลงไปดังรูป

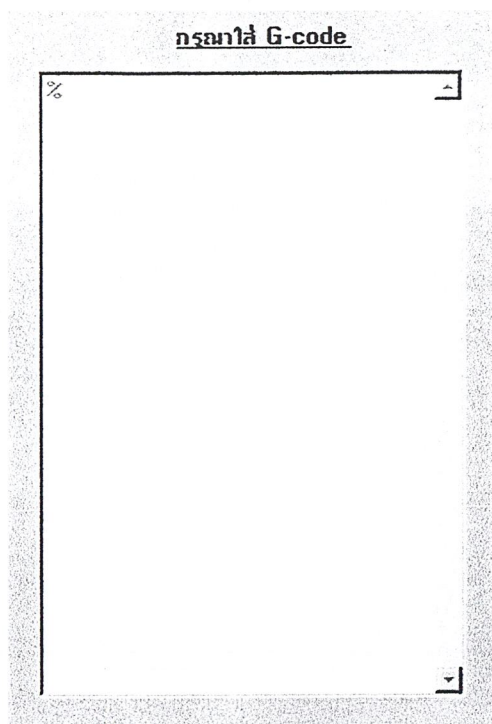

รูปที่ 3.11 แสดง G-Code Dialog

จากรูปเราจะทำการเขียน G-Code ลงไป ใน Dialog นี้ โดย G-Code ที่เราใช้ทั้งหมดจะมี ดังนี้

G00 การแทนที่แนวเส้นตรงแบบเคลื่อนที่เร็ว

G01 การแทนที่แนวเส้นตรง

G28 การเคลื่อนที่ป้อนที่หยุดนิ่ง ณ จุดที่กำหนด

G50 การย้ายจุดศูนย์

X, Z ระยะในการเคลื่อนที่ของแกนของเครื่องกลึง แกน X และ แกน Z

S ความเร็วรอบการหมุนของ Spindle

F อัตราป้อน

ในโปรแกรมของเรานั้นได้กำหนดให้ใช้ได้เฉพาะแต่ G-Code พื้นฐานเท่านั้น

### 3.2.5 การเขียนโปรแกรมเอ็นซี

สำหรับโปรแกรมเอ็นซี รายละเอียดของภาษาโปรแกรมที่ใช้ในระบบควบคุมซีเอ็นซีจะมีการกำหนดเป็นมาตรฐาน

โปรแกรมบล็อกจะประกอบด้วยจำนวนคำ (Word) หลายคำรวมกัน คำเหล่านี้จะประกอบขึ้นจากตัวอักษร หรือ สัญลักษณ์กับตัวเลขรวมกัน

N 20    G01    X40    Z46    F300    S1200

จะสังเกตเห็นว่า หลังตัวอักษรนั้นจะเป็นตัวเลขทั้งหมดซึ่งถ้า ตัวเลขตามหลัง X หรือ Z แสดงถึงว่าเป็นระยะที่ต้องการให้มีคดลิ่งทำการกลึงชิ้นงาน

ถ้าตามหลัง F หมายถึง อัตราป้อนของมีคดลิ่ง ซึ่งจะมีหน่วยเป็น มิลลิเมตรต่อวินาที

ถ้าตามหลัง S หมายถึง ความเร็วของหัว Spindle ซึ่งจะมีหน่วยเป็น รอบต่อนาที

### 3.2.6 ประมวลผล (Simulate)

เมื่อมีการเรียกโปรแกรมขึ้นมาใช้งานจะปรากฏหน้าจอหลักของโปรแกรม ในตอนเปิดโปรแกรมใหม่ทุกครั้งมีคดลิ่งจะถูกกำหนดให้อยู่ที่จุดอ้างอิงอยู่แล้วดังนั้น


ขั้นแรกนี้เราจึงไม่จำเป็นต้องใช้โหมด Ref.Return จากนั้นหากเราต้องการจะกลึงชิ้นงานใดๆก็ตาม ให้เข้าไปที่เมนูการตั้งค่าของชิ้นงาน(Material Setting) โดยเลือกเมนู Setting แล้วเลือกไปที่ Material หรือจะใช้แถบเครื่องมือการตั้งค่าวัสดุ (Material Setting) ก็ได้ เมื่อใดอะต็อก Material Setting ปรากฏขึ้นให้กำหนดขนาดของชิ้นงานเสร็จแล้วกดปุ่ม OK

โปรแกรมจะกลับมาที่หน้าจอหลักและจะมีชิ้นงานปรากฏขึ้นที่พื้นสีเขียว จากนั้นทำการคลิกเลือกที่โหมด Edit แล้วพิมพ์จี้โค้ดลงไปเมื่อ หรือเราสามารถที่จะโหลด (Load) จี้โค้ดที่มีอยู่แล้วมาใส่ได้เลย ทำการพิมพ์จี้โค้ดเรียบร้อยแล้ว

ทำการเปลี่ยนโหมดไปที่โหมด Auto จะสังเกตได้ว่าตอนนี้ปุ่ม Simulate จะสามารถคลิกได้เมื่อทำการคลิกที่ปุ่ม Simulate โปรแกรมก็จะทำงานตามจี้โค้ดที่เราเขียนไว้

เมื่อการทำงานจบลงหากเราต้องการให้มีคดลิ่งเลื่อนกลับไปจุดอ้างอิง ต้องเปลี่ยนโหมดไปที่ Ref.Return แล้วกดปุ่มหมายเลข 8 เพื่อเลื่อนกลับทางแกน X เมื่อสุดแล้วให้กดปุ่มหมายเลข 6 เพื่อเลื่อนกลับทางด้านแกน Z จนสุด เมื่อต้องการออกจากโปรแกรมให้คลิกที่ปุ่ม Close ก็จะกลับมาที่หน้าจอวินโดว (Windows)

### 3.2.7 แสดงการทำงาน

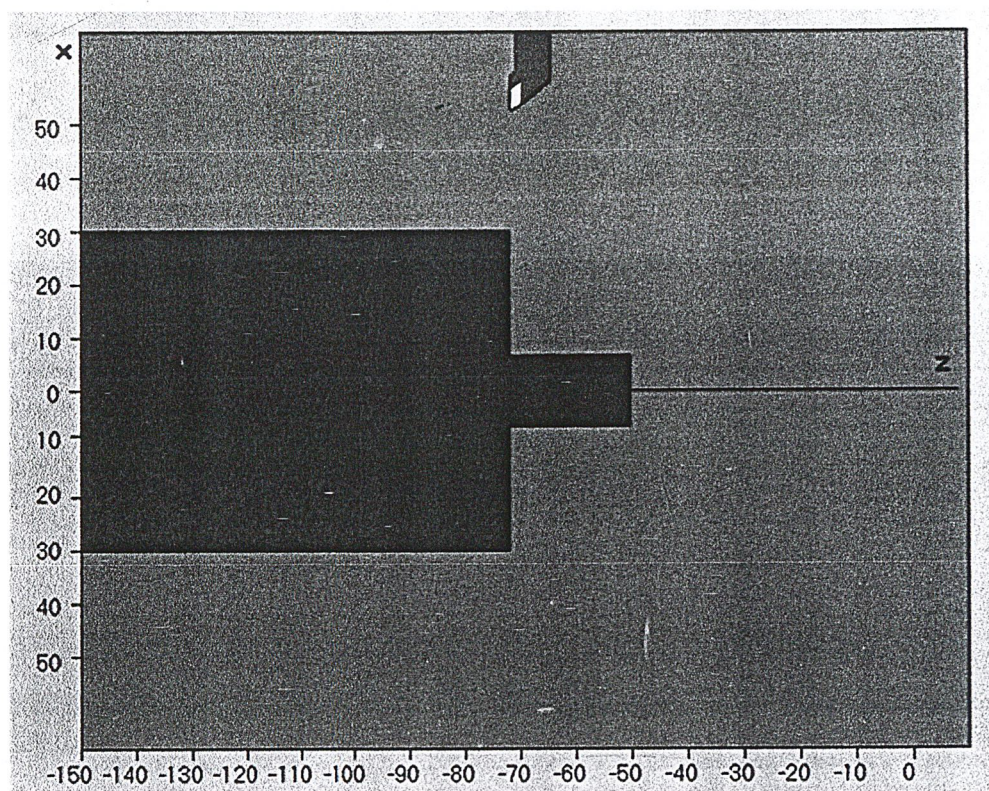

รูปที่ 3.12 แสดง รูปวัตถุคืบ

ในระหว่างที่โปรแกรมกำลังทำงานตาม รหัส G-Code ที่ป้อนลงไปจะเกิดผลดังรูป เมื่อโปรแกรมกำลังทำงาน เราสามารถหยุดการทำงานของโปรแกรมได้โดยทันทีเมื่อเราคลิกที่ Emergency ซึ่งจะเป็นปุ่มสีแดง โปรแกรมก็จะหยุดการทำงานทันที เราก็จะสามารถแก้ไข โปรแกรมได้ เช่น เปลี่ยน G-Code ในบางจุด หรือ กำหนดขนาดของชิ้นงานใหม่ก็ได้


### 3.2.8 จบการทำงาน

เมื่อโปรแกรมทำงานเสร็จแล้วเราก็สามารถนำรูปที่ได้มาเปรียบเทียบกับที่เราได้โปรแกรมได้

นอกจากนี้ยังมี เฮลป์ (Help) เพื่อเป็นตัวช่วย เวลาที่เราใช้โปรแกรมแล้วเกิดเหตุขัดข้องหรือไม่ เข้าใจในการใช้โปรแกรมในบางจุด ซึ่ง Help ที่เราได้จัดทำไว้นี้จะแสดงรายละเอียดอย่างคร่าวๆ แต่สามารถเข้าใจได้ง่าย โดยแสดงได้ดังนี้


เริ่มจาก Main Dialog สังเกตด้านล่างจะมี Control Button ที่มีชื่อว่า Help->G-code

### 3.2.9 ตัวช่วยเหลือของโปรแกรม (Help)

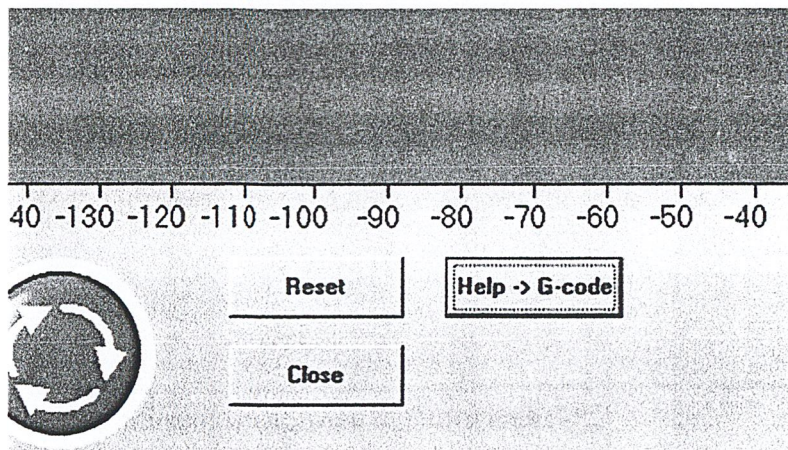

รูปที่ 3.13 แสดง รูปปุ่มเรียก Help


เมื่อเราคลิกเข้าไปจะปรากฏไดอะล็อก ดังรูป

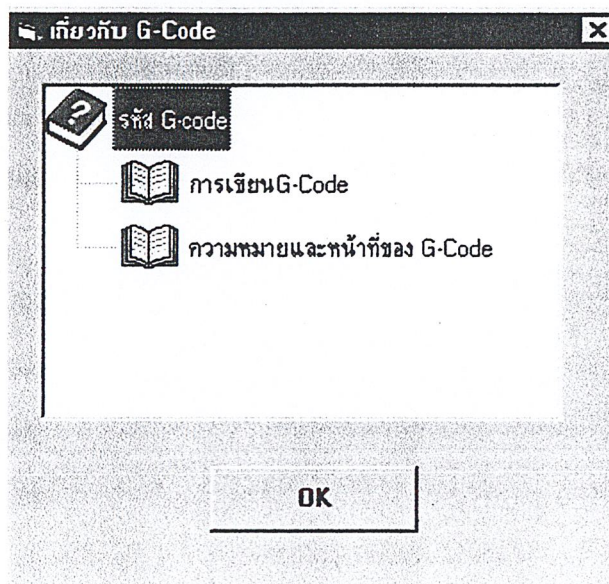

รูปที่ 3.14 แสดง Help Dialog


จากรูปเป็น Help ของรหัส G-Code โดยแบ่งเป็น

3.2.9.1 การเขียน G-Code จะแสดงถึงหลักการและวิธีการเขียน G-Code เบื้องต้น โดยเราจะคลิกที่ แถบ การเขียน G-Code จะปรากฏไดอะล็อก ดังรูป

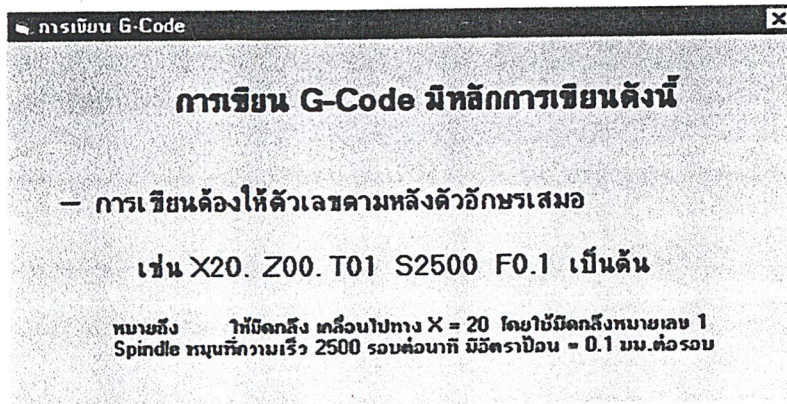

รูปที่ 3.15 แสดง Help G-Code


3.2.9.2 ความหมายและหน้าที่ของ G-Code ถ้าเราคลิกที่แถบนี้ จะบอกถึงความหมายของ G-Code แต่ละตัว วิธีการใช้คำสั่งรวมถึงตัวอย่างที่เข้าใจง่าย ดังรูป

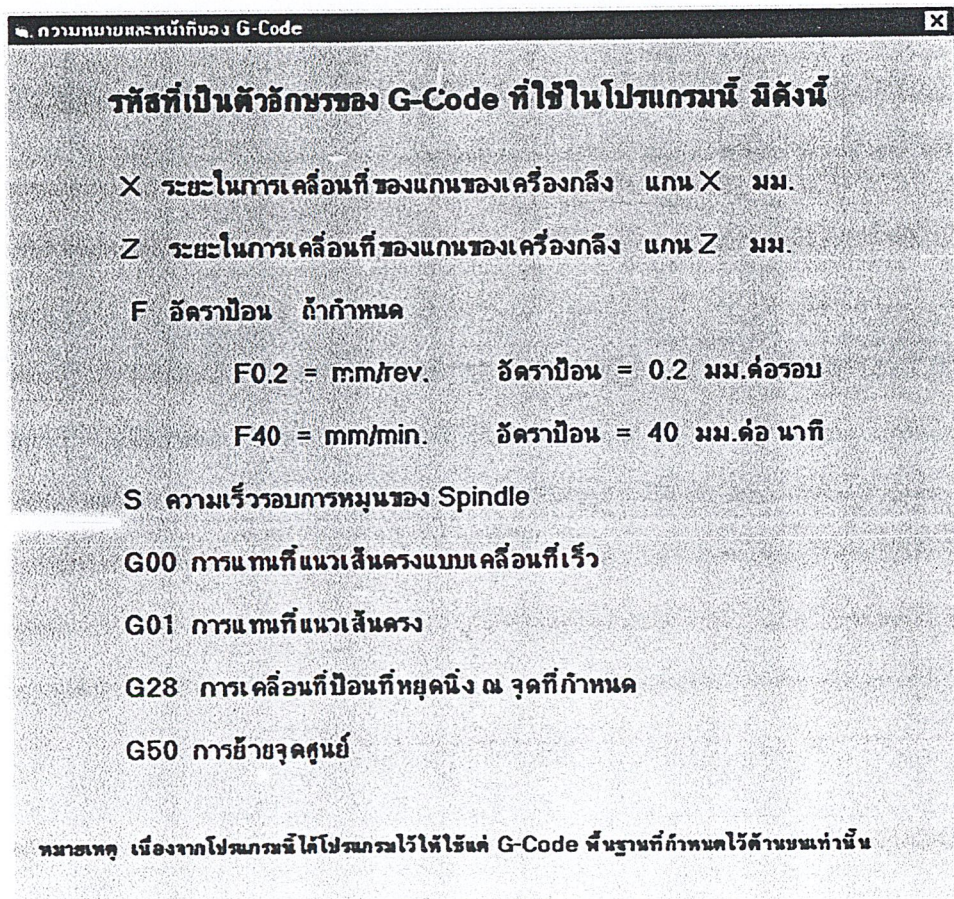

รูปที่ 3.16 แสดง Help G\_Code


### 3.2.10 ส่วนแสดงรายละเอียดของมีด

เป็นการแสดงรายละเอียดของมีดแต่ละตัวอย่างคร่าวๆ ดังแสดงในรูป

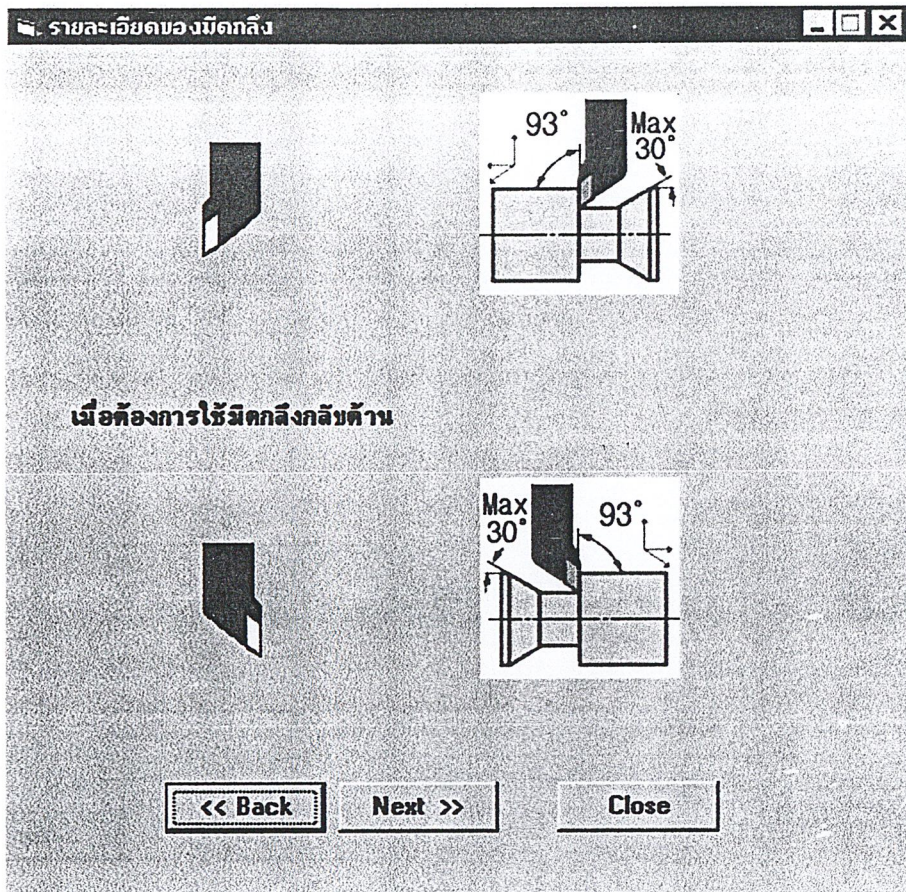

รูปที่ 3.17 แสดงรายละเอียดของมีด

นอกจากนี้ยังมีรายละเอียดของมิดนอกเหนือจากที่ได้แสดงไว้ในโปรแกรมด้วย ดังรูป

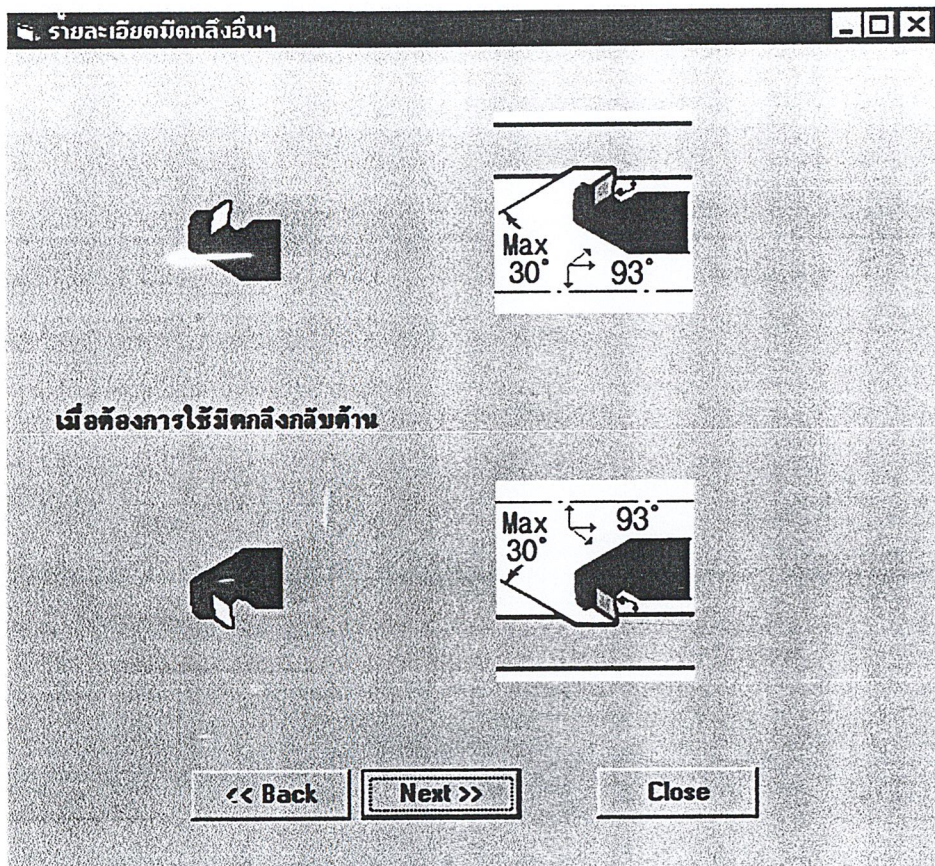


รูปที่ 3.18 แสดงรายละเอียดของมิดในแบบอื่นๆ

## บทที่ 4

### การทดลองและผลการทดลอง

จากที่เราได้ศึกษาเกี่ยวกับเครื่องกลซีเอ็นซี แล้วเขียนโปรแกรมจำลองการทำงานอย่างคร่าวๆ ของมันขึ้นมา โดยในการทดลองของเรานั้น ได้ทดลองโดยการรันโปรแกรม (Run Program) โดยแบ่งเป็น Run ทีละส่วน และRun ทั้งหมด เช่น ป้อน G-Code ลงไป ใส่ขนาดวัตถุดิบลงไป เป็นต้น ผลการทำลองปรากฏว่า

โปรแกรมสามารถที่จะทำงานได้ตามต้องการ คือ สามารถรับค่า G-Code ได้ แสดงผลขนาดของวัตถุดิบที่ใส่ลงไปได้ มีการบอกขนาดทั้ง 2 แบบ คือ แบบ Absolute และแบบ Machine ได้ถูกต้อง สามารถบอกตัวช่วยเหลือของโปรแกรมได้ โดยรายละเอียดของไดอะล็อก ได้แสดงไปแล้วในบทที่ 3 โดยรูปของผลสำเร็จจากการทดลองเป็นดังรูป

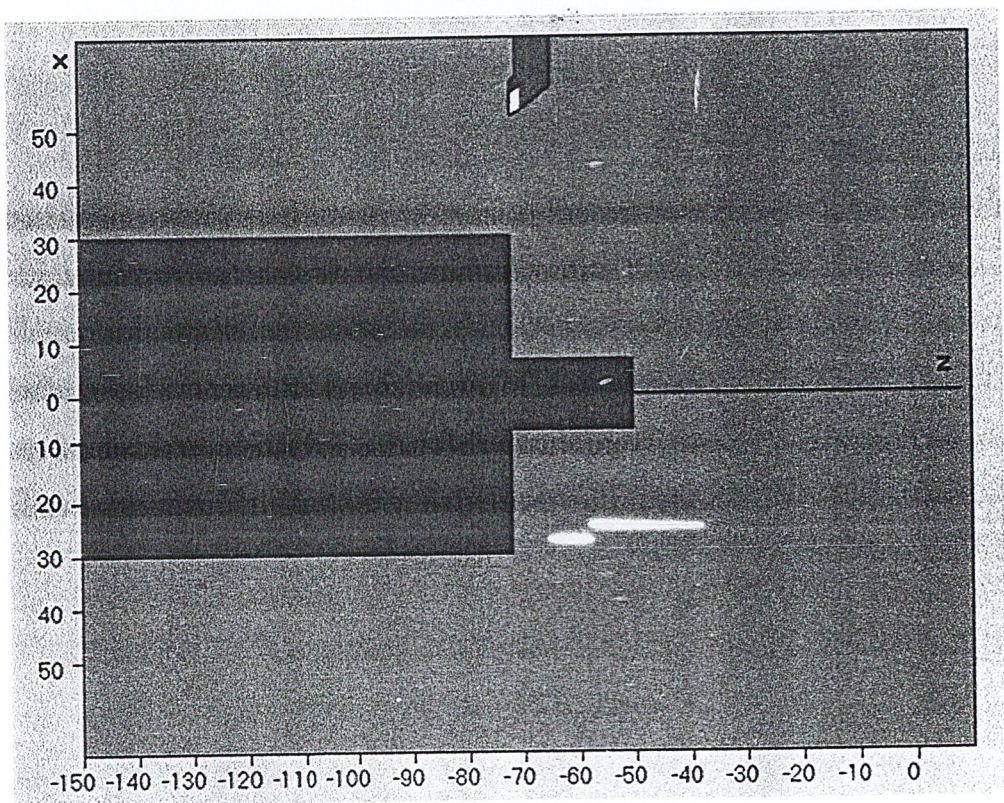

รูปที่ 4.1 แสดงรูปสำเร็จจากการทดลอง

## บทที่ 5

### บทวิจารณ์และสรุป

ปัญหาที่พบ :


1. เนื่องจากในเทอมแรกที่เราได้ศึกษาโดยเน้นไปที่ โปรแกรม Visual C++ หลังจากนั้นได้พบว่าเป็น โปรแกรมที่ใช้งานค่อนข้างยาก หนังสือที่อธิบายโปรแกรมมีขายในตลาดค่อนข้างน้อย ดังนั้นในเทอมหลังนี้เราจึงมาศึกษา โปรแกรม Visual Basic 6.0 ในการเขียนโปรแกรมซึ่ง ค่อนข้างที่จะง่ายกว่าโปรแกรมแรก เราจึงใช้โปรแกรม Visual Basic 6.0 นี้ในการเขียนโปรแกรมจำลองการทำงาน ของโปรแกรมเครื่องกลซีเอ็นซีขึ้นมา
2. เนื่องจากวิชา Computer Numerical Control เป็นวิชาที่เกี่ยวข้องกับ CNC มีสอนในเทอม 2 จึงทำให้มีเวลาค่อนข้างน้อยในการศึกษา เครื่องกลซีเอ็นซีอย่างลึกซึ้ง อาจจะทำให้รายละเอียดในการตั้งค่าของเครื่องกลซีเอ็นซี ในบางจุด ไม่สามารถนำมาคำนวณร่วมกันได้

### สรุป

จากการศึกษาในเรื่องของเครื่องกลซีเอ็นซี และการพัฒนาโปรแกรม (Application) โดยการจำลองการทำงาน ของเครื่องกลซีเอ็นซี โดยใช้โปรแกรม Visual Basic 6.0 นำมารวมกันเขียนเป็นโปรแกรมจำลองการทำงาน ของเครื่องกลซีเอ็นซี ได้ผลเป็นที่น่าพอใจโดย

ในการสร้างโปรแกรมจำลองการทำงาน ของเครื่องกลซีเอ็นซีนี้ เราได้ออกแบบให้ใช้ G-Code ในตัวที่เป็นพื้นฐานเท่านั้น ดังนั้นอาจจะบอกได้ว่า เวอร์ชัน (Version) ของโปรแกรมนี้เป็นโปรแกรมนำร่อง (Demo Version) หากได้มีการโปรแกรมนี้ไปพัฒนาต่อก็จะทำให้โปรแกรมนี้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น

## ภาคผนวก

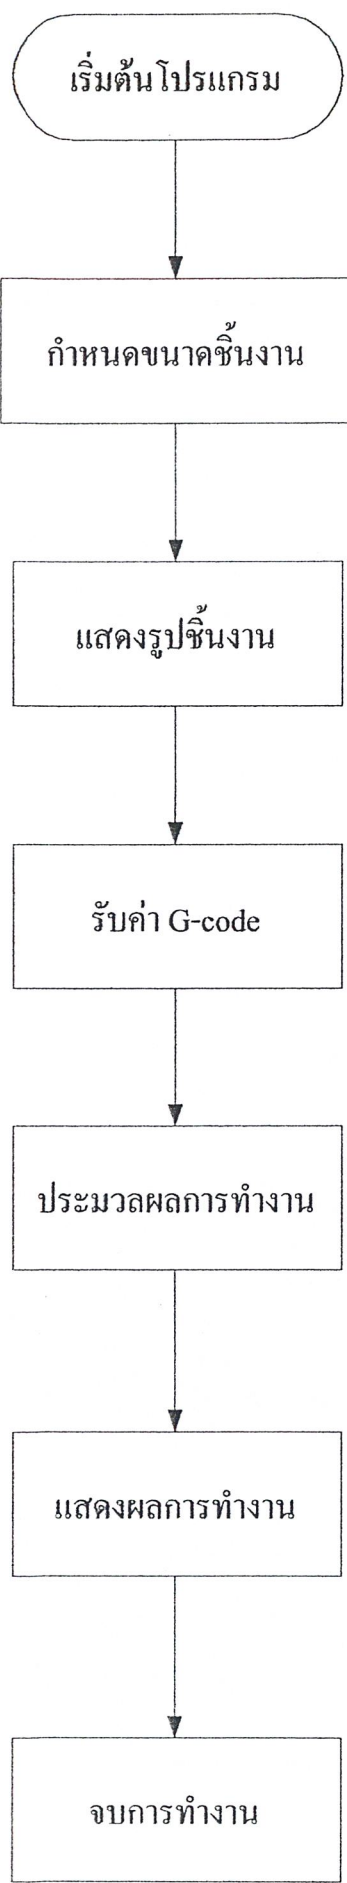

รูปแสดง Flow Chart Program

## Source Code Program

### Chuck Dialog

```
Private Sub Chuck_Cancel_Click(Index As Integer)
```

```
Me.Hide
```

```
End Sub
```

```
Private Sub Chuck_Ok_Click()
```

```
Me.Hide
```

```
End Sub
```

```
G_Code Dialog
```

```
Option Explicit
```

```
Private Sub CheckGcode(g As String)
```

```
Dim i As Byte
```

```
Dim pos As Integer
```

```
For i = 0 To 8
```

```
    pos = InStr(g, A(i))
```

```
    If pos < 0 Then
```

```
        B(i) = Val(Mid(g, pos + 1, InStr(pos, g, " ")))
```

```
    End If
```

```
Next i
```

```
B(9) = 1
```

```
End Sub
```

```
Private Sub CalcStep(A As Single, B As Single)
```

```
    StepX = Abs(A)
```

```
    StepZ = Abs(B)
```

```
    If StepX < StepZ Then
```

```
        StepZ = StepZ / StepX: StepX = 1
```

```
    ElseIf StepX > StepZ Then
```

```
        StepX = StepX / StepZ: StepZ = 1
```

```
    Else
```

```
        StepX = 1: StepZ = 1
```

End If

End Sub

Private Sub G\_Help\_Click(Index As Integer)

Help\_Gcode.Show

End Sub

Private Sub Picture5\_Resize()

Picture5.Top = Picture2.Top

Picture6.Left = Picture5.Left

Picture6.Width = Picture5.Width

Picture6.Height = Picture5.Height

Picture6.Top = (Picture2.Top + Picture2.Height) - Picture5.Height

End Sub

Private Sub Toolbar1\_ButtonClick(ByVal Button As MSComctlLib.Button)

Select Case Button.Key

Case "New": mnuNew\_Click

Case "Open": mnuOpen\_Click

Case "Save": mnuSave\_Click

Case "Chuck": mnuchuck\_Click

Case "Jaw": mnuJaw\_Click

Case "Machine": mnuMachine\_Click

Case "Material": mnuMaterial\_Click

Case "Offset": mnuOffset\_Click

End Select

End Sub

Private Sub mnuOpen\_Click()

Dim openfile As String

CommonDialog1.ShowOpen

If CommonDialog1.FileName = "" Then Exit Sub

Open CommonDialog1.FileName For Input As #1

Text\_Gcode = ""

```

Do
    Line Input #1, openfile
    Text_Gcode = Text_Gcode & openfile & Chr(13) & Chr(10)
    Loop Until EOF(1)
Close #1
End Sub

Private Sub mnuSave_Click()
    CommonDialog1.ShowSave
    If CommonDialog1.FileName = "" Then Exit Sub
    Open CommonDialog1.FileName For Output As #1
    Print #1, Text_Gcode
    Close #1
End Sub

Private Sub Buil_Team_Click()
    Team.Show
End Sub

Private Sub Form_KeyPress(KeyAscii As Integer)
    Me.Caption = KeyAscii
    If Mode(0).Value Then
        Select Case KeyAscii
            Case 54
                Zset = StartZ
                Xset = Picture3.Top + Picture3.Height
                StepX = 1
                StepZ = 1
                TK.Enabled = True
                Do: DoEvents: Loop Until TK.Enabled = False
            Case 56
                Xset = StartX
                Zset = Picture3.Left

```

```

        StepX = 1
        StepZ = 1
        TK.Enabled = True
        Do: DoEvents: Loop Until TK.Enabled = False
    End Select
ElseIf Mode(1).Value Then
    Select Case KeyAscii
        Case 50: Picture3.Top = Picture3.Top + 2
        Case 52: Picture3.Left = Picture3.Left - 2
        Case 54: Picture3.Left = Picture3.Left + 2
        Case 56: Picture3.Top = Picture3.Top - 2
    End Select
    OptMea_Click (0)
End If
End Sub
Private Sub Form_Load()
    A(0) = "G": A(1) = "X": A(2) = "Z": A(3) = "F": A(4) = "R": A(5) = "S": A(6) = "T": A(7) = "U":
    A(8) = "W"
    FeedRate = 2
    errorEN = True
    Load Material
    Material.Material_Type.ListIndex = 2
    Mode(0).Value = True
    OptMea(1).Value = True
    StartX = Picture3.Top + Picture3.Height
    StartZ = Picture3.Left
    Call OptMea_Click(1)
End Sub
Private Sub Form_Unload(Cancel As Integer)
End

```

```
End Sub
Private Sub G_Cancel_Click(Index As Integer)
End
End Sub
Private Sub mnuchuck_Click()
Chuck.Show ' ใ้ช้ Chuck Dialog
End Sub
Private Sub mnuclose_Click()
End
End Sub
Private Sub mnuExit_Click()
End
End Sub
Private Sub mnuJaw_Click()
Jaw.Show
End Sub
Private Sub mnuMachine_Click()
Machine.Show
End Sub
Private Sub mnuMaterial_Click()
Material.Show
End Sub
Private Sub mnuNew_Click()
Text_Gcode.Text = "%"
End Sub
Private Sub mnuOffset_Click()
Offset.Show
End Sub
Private Sub mnuSaeAs_Click()
CommonDialog1.ShowSave
```

```

If CommonDialog1.FileName = "" Then Exit Sub
Open CommonDialog1.FileName For Output As #1
Print #1, Text_Gcode
Close #1
End Sub

Private Sub Mode_Click(Index As Integer)
Simulate_button.Enabled = False
Select Case Index
Case 0
Case 1:
Case 2: If Picture2.Visible Then Simulate_button.Enabled = True
Case 3: List1.Visible = False
End Select
Text_Gcode.Enabled = Mode(3).Value
End Sub

Private Sub OptMea_Click(Index As Integer)
If OptMea(1).Value Then
    TextX.Text = Picture3.Top + Picture3.Height - StartX
    If Val(TextX.Text) < 0 And Val(TextX.Text) > -1 Then TextX.Text = 0
    TextZ.Text = StartZ - Picture3.Left
ElseIf OptMea(0).Value Then
    'TextX.Text = AbsX - (Picture3.Top + Picture3.Height)
    'TextZ.Text = Picture3.Left - AbsZ
    TextX.Text = AbsX - (Picture3.Top + Picture3.Height)
    TextZ.Text = Picture3.Left - AbsZ
End If
End Sub

Private Sub Simulate_button_Click()
Dim mmm As String, i As Integer, xx As String
If Simulate_button.Caption = "S i m u l a t e" Then

```

```

Simulate_button.Caption = "S t o p"
Picture5.Height = 0
Picture5.Width = 0
mnuFile.Enabled = False
mnuEdit.Enabled = False
mnuSetting.Enabled = False
mnuHelp.Enabled = False
For i = 1 To 8
    Toolbar1.Buttons(i).Enabled = False
Next i
xx = Text_Gcode.Text
i = 0
Do
    List1.List(i) = Mid(xx, 1, InStr(xx, Chr(&HD) & Chr(&HA)) - 1)
    xx = Mid(xx, InStr(xx, Chr(&HD) & Chr(&HA)) + 2, Len(xx) - Len(List1.List(i)))
    i = i + 1
Loop Until xx = ""
    List1.Visible = True
    List1.ListIndex = 0
    Timer3.Enabled = True
Else
    Simulate_button.Caption = "S i m u l a t e"
    Timer1.Enabled = False
    Timer3.Enabled = False
    TK.Enabled = False
    For i = 1 To 8
        Toolbar1.Buttons(i).Enabled = True
    Next i
    mnuFile.Enabled = True
    mnuEdit.Enabled = True

```

```

        mnuSetting.Enabled = True
        mnuHelp.Enabled = True
        List1.Visible = False
    End If
End Sub

Private Sub TCheck_Timer()
    If errorEN And Picture2.Visible And Picture3.Left < (Picture2.Left + Picture2.Width) And _
        (Picture3.Top + Picture3.Height) > Picture2.Top Then
        TCheck.Enabled = False
        MsgBox "Rapid Travel Error!", vbOKOnly
        Xset = StartX + Xnew
        Zset = StartZ - Znew
        Call CalcStep(Xset - (Picture3.Top + Picture3.Height), Zset - Picture3.Left)
        TK.Enabled = True
        Do: DoEvents: Loop Until TK.Enabled = False
        TCheck.Enabled = True
    End If
End Sub

Private Sub Text_Gcode_Change()
    If Len(Text_Gcode.Text) > 0 Then
        Text_Gcode.Text = UCase(Text_Gcode.Text)
        Text_Gcode.SelStart = Len(Text_Gcode.Text) - 3
    End If
End Sub

Private Sub Timer1_Timer()
    Timer1.Tag = Val(Timer1.Tag) + 1
    Me.Caption = Timer1.Tag
    If Material.Material_Type.ItemData(Material.Material_Type.ListIndex) = Val(Timer1.Tag) _
        And Machine.Mach_Coolant.Value = 0 Then
        MsgBox " Coolant not open !", vbOKOnly, "Material over heat"
    End If
End Sub

```

```
Timer1.Enabled = False
```

```
Timer1.Tag = 0
```

```
End If
```

```
End Sub
```

```
Private Sub Timer3_Timer()
```

```
Timer3.Enabled = False
```

```
If List1.ListCount = 0 Then Exit Sub
```

```
Call CheckGcode(List1.List(List1.ListIndex))
```

```
If B(9) = 1 Then
```

```
    Select Case B(0)
```

```
        Case 0
```

```
            X = B(1) * -1
```

```
            Z = B(2) * -1
```

```
            FeedRate = B(3)
```

```
            Tool1 = B(6)
```

```
            Xset = StartX + X + Xnew
```

```
            Zset = StartZ - Z - Znew
```

```
            Call CalcStep(Xset - (Picture3.Top + Picture3.Height), Zset -
```

```
Picture3.Left)
```

```
            TK.Enabled = True
```

```
            Do: DoEvents: Loop Until TK.Enabled = False
```

```
            B(9) = 0
```

```
            B(0) = 100
```

```
        Case 1
```

```
            X = B(1) * -1
```

```
            Z = B(2) * -1
```

```
            FeedRate = B(3)
```

```
            Tool1 = B(6)
```

```
            Xset = StartX + X + Xnew
```

```
            Zset = StartZ - Z - Znew
```

Call CalcStep(Xset - (Picture3.Top + Picture3.Height), Zset -  
Picture3.Left)

TCheck.Enabled = False

Gin = True

TK.Enabled = True

Do: DoEvents: Loop Until TK.Enabled = False

B(9) = 0

B(0) = 100

Case 28

Xset = StartX + Xnew

Zset = StartZ - Znew

Call CalcStep(Xset - (Picture3.Top + Picture3.Height), Zset -  
Picture3.Left)

TK.Enabled = True

Do: DoEvents: Loop Until TK.Enabled = False

B(9) = 0

B(0) = 100

Case 50

Xnew = B(1)

Znew = B(2)

AbsX = StartX + Xnew

AbsZ = StartZ - Znew

B(9) = 0

B(0) = 100

Case Else

B(9) = 0

Call Simulate\_button\_Click

End Select

End If

Timer3.Enabled = True

```

If List1.ListCount > 1 Then List1.ListIndex = List1.ListIndex + 1
If List1.ListCount - 1 = List1.ListIndex Then Timer3.Enabled = False
End Sub

Private Sub TK_Timer() 'วาดรูป
Dim X1 As Single, Z1 As Single
X1 = Picture3.Top + Picture3.Height
Z1 = Picture3.Left

If Xset > (Picture3.Top + Picture3.Height) Then
    Picture3.Top = Picture3.Top + StepX
    If Xset < (Picture3.Top + Picture3.Height) Then
        Picture3.Top = Xset - Picture3.Height: Xset = Picture3.Top + Picture3.Height: Xset1
= Picture3.Top
    End If
ElseIf Xset < (Picture3.Top + Picture3.Height) Then
    Picture3.Top = Picture3.Top - StepX
    If Xset > (Picture3.Top + Picture3.Height) Then
        Picture3.Top = Xset - Picture3.Height: Xset = Picture3.Top + Picture3.Height: Xset1
= Picture3.Top
    End If
End If

If Zset < Picture3.Left Then
    Picture3.Left = Picture3.Left - StepZ
    If Zset > Picture3.Left Then
        Picture3.Left = Zset: Zset = Picture3.Left
    End If
ElseIf Zset > Picture3.Left Then
    Picture3.Left = Picture3.Left + StepZ
    If Zset < Picture3.Left Then
        Picture3.Left = Zset: Zset = Picture3.Left
    End If

```

End If

If Picture3.Left < (Picture2.Left + Picture2.Width) Then

Picture5.Visible = True

Picture6.Visible = True

Picture5.Left = Picture3.Left

Picture5.Top = Picture2.Top

Picture5.Width = (Picture2.Left + Picture2.Width) - Picture5.Left

Picture5.Height = Picture2.Top + 1 - (Picture3.Top + Picture3.Height)

End If

If Picture3.Left = Zset And Picture3.Top = Xset1 Then

TK.Enabled = False: Xset1 = 0

End If

Call OptMea\_Click(1)

End Sub

#### ‘ Help\_Gcode

Private Sub Form\_Load()

กำหนด ImageList ให้กับ TreeView

tvwHelp\_Gcode.ImageList = ImageList1

With tvwHelp\_Gcode.Nodes

Set nodx = .Add(, "book", "รหัส G-code", "book1")

Set nodx = .Add("book", tvwChild, "Write\_Gcode", "การเขียนG-Code", "book2")

Set nodx = .Add("book", tvwChild, "Meaning\_Gcode", "ความหมายและหน้าที่ของ G-Code", "book2")

nodx.EnsureVisible เพื่อให้แน่ใจว่าจะแสดงผลอย่างครบถ้วน

End With

End Sub

Private Sub Help\_button\_Click()

Me.Hide

End Sub

```

Private Sub tvwHelp_Gcode_Click()
Set nodx = tvwHelp_Gcode.SelectedItem
If nodx.Text = "การเขียนG-Code" Then
Help_Write.Show
'tvwHelp_Gcode.Hide
ElseIf nodx.Text = "ความหมายและหน้าที่ของ G-Code" Then
Help_Meaning.Show
End If
End Sub

```

### **Jaw**

```

Private Sub Command1_Click()
Me.Hide
End Sub

Private Sub Command2_Click(Index As Integer)
Me.Hide
End Sub

```

### **Machine**

```

Private Sub Mach_Cancel_Click(Index As Integer)
Me.Hide
End Sub

Private Sub Mach_Ok_Click(Index As Integer)
Me.Hide
End Sub

Private Sub Mach_Speed_Change(Index As Integer)
If Index = 6 And Val(Mach_Speed(6).Text) > 4000 Then      ' กำหนด Speed ห้าม เกินกว่า
4000 รอบต่อ นาที

```

```

    MsgBox "Do not simulate over 4000 r.p.m ! ", vbOKOnly, "Max speed over run"      ' แสดง
Message เมื่อ ความเร็วเกิน
    Mach_Speed(6).Text = 4000      ' ถ้าความเร็วเกิน จะกำหนดให้เป็น 4000 รอบต่อนาที โดย
อัตโนมัติ
End If
End Sub

```

### Material

```

Private Sub Material_Cancel_Click()
Me.Hide      ' ปิดไดอะล็อกแบบเก็บค่าเดิมไว้
End Sub

Private Sub Material_Chuck_Click(Index As Integer)
Chuck.Show
End Sub

Private Sub Material_Jaw_Click(Index As Integer)
Jaw.Show
End Sub

Private Sub Material_Machine_Click()
Machine.Show
End Sub

Private Sub Material_Ok_Click(Index As Integer)
If Val(Text1.Text) > 100 Then
    MsgBox " Do not over 100 for External ! ", vbOKOnly, "Material over size"      ' แสดง
Message เมื่อ ขนาดเกิน
    Text1.Text = 100
Exit Sub
End If
If Val(Text1.Text) < 10 Then
    MsgBox " Do not less than 10 for External ! ", vbOKOnly, "Material less than size"      '
แสดง Message เมื่อ ขนาดเล็กเกินไป

```

```

Text1.Text = 10
Exit Sub
End If
If Val(Text3.Text) > 150 Then
    MsgBox " Do not over 150 mm.for Lenght ! ", vbOKOnly, "Material over size" ' แสดง
    Message เมื่อ ขนาดเกิน
    Text3.Text = 150
Exit Sub
End If
If Val(Text3.Text) < 10 Then
    MsgBox " Do not less than 10 mm. for Lenght ! ", vbOKOnly, "Material less than size" '
    แสดง Message เมื่อ ขนาดเล็กเกินไป
    Text3.Text = 10
Exit Sub
End If
G_code.Picture2.Height = Val(Text1.Text) ' กำหนดขนาดความกว้างของ รูป Material
G_code.Picture2.Width = Val(Text3.Text) ' กำหนดขนาดความยาวของ รูป Material
G_code.Picture2.Top = 67 - (Val(Text1.Text) / 2) ' กำหนดจุดเริ่มต้นของ รูป Material
Select Case Material_Type.ListIndex ' กำหนด การเลือกสีของ รูป Material Type
Case 0: G_code.Picture2.BackColor = &HE0E0E0 ' สีของ Aluminium
Case 1: G_code.Picture2.BackColor = &H80FFFF ' สีของ Brass
Case 2: G_code.Picture2.BackColor = &H0 ' สีของ Metal
Case 3: G_code.Picture2.BackColor = &H404080 ' สีของ Plastic
Case 4: G_code.Picture2.BackColor = &H40 ' สีของ Stanless
End Select
G_code.Picture2.Visible = True
G_code.Picture3.Top = 0
G_code.Picture3.Left = 154.241
If G_code.Mode(2).Value Then G_code.Simulate_button.Enabled = True
G_code.OptMea(0).Enabled = True

```

'AbsZ = G\_code.Picture2.Left + G\_code.Picture2.Width 'กำหนดให้ปลายชิ้นงานเป็นจุด 0,0

'AbsX = G\_code.Picture2.Top + (G\_code.Picture2.Height / 2)

Material\_Cancel\_Click

End Sub

Private Sub Material\_Tool\_Click()

Tool.Show

End Sub

### **Offset**

Private Sub Offset\_Cancel\_Click(Index As Integer)

Me.Hide

End Sub

Private Sub Offset\_Ok\_Click(Index As Integer)

Me.Hide

End Sub

### **Tool**

Private Sub Tool\_Cancel\_Click(Index As Integer)

Unload Me

End Sub

Private Sub cmdTool\_Detail\_Click()

Dim i As Byte

For i = 1 To 4

    If Option1(i).Value = True Then Tool\_Index = i

Next i

Tool\_Detail.Show

End Sub

Private Sub Tool\_Offset\_Click(Index As Integer)

Offset.Show

End Sub

Private Sub Tool\_Ok\_Click(Index As Integer)

Me.Hide

End Sub

### **Tool\_Detail**

Private Sub updatePic()

Select Case Tool\_Index

Case 1

Image1.Picture = LoadPicture(App.Path & "\procnc\EXtool71.bmp")

Image2.Picture = LoadPicture(App.Path & "\procnc\EXtool72.bmp")

Image3.Picture = LoadPicture(App.Path & "\procnc\tool71.bmp")

Image4.Picture = LoadPicture(App.Path & "\procnc\tool72.bmp")

Case 2

Image1.Picture = LoadPicture(App.Path & "\procnc\EXtool53.bmp")

Image2.Picture = LoadPicture(App.Path & "\procnc\EXtool54.bmp")

Image3.Picture = LoadPicture(App.Path & "\procnc\tool53.bmp")

Image4.Picture = LoadPicture(App.Path & "\procnc\tool54.bmp")

Case 3

Image1.Picture = LoadPicture(App.Path & "\procnc\EXtool61.bmp")

Image2.Picture = LoadPicture(App.Path & "\procnc\EXtool62.bmp")

Image3.Picture = LoadPicture(App.Path & "\procnc\tool61.bmp")

Image4.Picture = LoadPicture(App.Path & "\procnc\tool62.bmp")

Case 4

Image1.Picture = LoadPicture(App.Path & "\procnc\EXGtool21.bmp")

Image2.Picture = LoadPicture(App.Path & "\procnc\EXGtool22.bmp")

Image3.Picture = LoadPicture(App.Path & "\procnc\tool121.bmp")

Image4.Picture = LoadPicture(App.Path & "\procnc\tool122.bmp")

End Select

End Sub

Private Sub CmdBack\_Click()

Tool\_Index = Tool\_Index - 1

updatePic

End Sub

Private Sub CmdNext\_Click()

Tool\_Index = Tool\_Index + 1

updatePic

End Sub

Private Sub Detail\_button\_Click()

Me.Hide

End Sub

Private Sub Form\_Load()

updatePic

End Sub

### **Tool\_Library**

Private Sub updatePic()

Select Case Tool\_Index

Case 1

Image1.Picture = LoadPicture(App.Path & "\procnc\EXCtool11.bmp")

Image2.Picture = LoadPicture(App.Path & "\procnc\EXCtool12.bmp")

Image3.Picture = LoadPicture(App.Path & "\procnc\tool311.bmp")

Image4.Picture = LoadPicture(App.Path & "\procnc\tool312.bmp")

Case 2

Image1.Picture = LoadPicture(App.Path & "\procnc\EXtool33.bmp")

Image2.Picture = LoadPicture(App.Path & "\procnc\EXtool34.bmp")

Image3.Picture = LoadPicture(App.Path & "\procnc\tool33.bmp")

Image4.Picture = LoadPicture(App.Path & "\procnc\tool34.bmp")

Case 3

```
Image1.Picture = LoadPicture(App.Path & "\\procnc\EXtool35.bmp")  
Image2.Picture = LoadPicture(App.Path & "\\procnc\EXtool36.bmp")  
Image3.Picture = LoadPicture(App.Path & "\\procnc\tool35.bmp")  
Image4.Picture = LoadPicture(App.Path & "\\procnc\tool36.bmp")
```

Case 4

```
Image1.Picture = LoadPicture(App.Path & "\\procnc\EXtool41.bmp")  
Image2.Picture = LoadPicture(App.Path & "\\procnc\EXtool42.bmp")  
Image3.Picture = LoadPicture(App.Path & "\\procnc\tool41.bmp")  
Image4.Picture = LoadPicture(App.Path & "\\procnc\tool42.bmp")
```

Case 5

```
Image1.Picture = LoadPicture(App.Path & "\\procnc\EXtool43.bmp")  
Image2.Picture = LoadPicture(App.Path & "\\procnc\EXtool44.bmp")  
Image3.Picture = LoadPicture(App.Path & "\\procnc\tool43.bmp")  
Image4.Picture = LoadPicture(App.Path & "\\procnc\tool44.bmp")
```

Case 6

```
Image1.Picture = LoadPicture(App.Path & "\\procnc\EXtool51.bmp")  
Image2.Picture = LoadPicture(App.Path & "\\procnc\EXtool52.bmp")  
Image3.Picture = LoadPicture(App.Path & "\\procnc\tool51.bmp")  
Image4.Picture = LoadPicture(App.Path & "\\procnc\tool52.bmp")
```

Case 7

```
Image1.Picture = LoadPicture(App.Path & "\\procnc\BBtool11.bmp")  
Image2.Picture = LoadPicture(App.Path & "\\procnc\BBtool12.bmp")  
Image3.Picture = LoadPicture(App.Path & "\\procnc\tool91.bmp")  
Image4.Picture = LoadPicture(App.Path & "\\procnc\tool92.bmp")
```

Case 8

```
Image1.Picture = LoadPicture(App.Path & "\\procnc\EXCtool11A.bmp")  
Image2.Picture = LoadPicture(App.Path & "\\procnc\EXCtool12A.bmp")  
Image3.Picture = LoadPicture(App.Path & "\\procnc\tool311A.bmp")  
Image4.Picture = LoadPicture(App.Path & "\\procnc\tool312A.bmp")
```

Case 9

Image1.Picture = LoadPicture(App.Path & "\procnc\INGtool11.bmp")

Image2.Picture = LoadPicture(App.Path & "\procnc\INGtool12.bmp")

Image3.Picture = LoadPicture(App.Path & "\procnc\INtool61.bmp")

Image4.Picture = LoadPicture(App.Path & "\procnc\INtool62.bmp")

Case 10

Image1.Picture = LoadPicture(App.Path & "\procnc\EXtool63.bmp")

Image2.Picture = LoadPicture(App.Path & "\procnc\DRill1.bmp")

Image3.Picture = LoadPicture(App.Path & "\procnc\tool63.bmp")

Image4.Picture = LoadPicture(App.Path & "\procnc\DRill2.bmp")

End Select

End Sub

Private Sub Library\_button1\_Click()

Tool\_Index = Tool\_Index - 1

updatePic

End Sub

Private Sub Library\_button2\_Click()

Tool\_Index = Tool\_Index + 1

updatePic

End Sub

Private Sub Library\_button3\_Click()

Me.Hide

End Sub

Private Sub Form\_Load()

updatePic

End Sub

## Module

Public StartX As Single, StartZ As Single 'ค่าจุดเริ่มต้น

Public AbsX As Single, AbsZ As Single '

Public Xset As Single, Zset As Single, Xset1 As Single 'จุดที่จะไป

Public Xnew As Single, Znew As Single 'เมื่อใช้ G50

Public StepX As Single, StepZ As Single 'Step การเลื่อน

Public X As Single, Z As Single, Tool1 As Single, FeedRate As Single, Radius As Single, U As  
Single, W As Single, Speed As Single

Public Gin As Boolean

Public A(0 To 8) As String, B(0 To 9) As Single, Complete As Boolean, errorEN As Boolean

Public Tool\_Index As Integer

## กิตติกรรมประกาศ

ปริญญานิพนธ์ฉบับนี้ สำเร็จลงด้วยความเรียบร้อย โดยได้รับการสนับสนุนและการให้คำปรึกษาจากหลายฝ่าย ทางผู้จัดทำจึงขอขอบพระคุณท่าน อาจารย์ เทพจิตร เชยโกคา เป็นอย่างสูง ในการให้คำปรึกษาชี้แนะและติชมแก้ไขพร้อมทั้งขอบคุณ เพื่อนๆ ทุกท่านที่ให้ความสนับสนุน และช่วยเหลือในการทำโครงการนี้ ซึ่งทำให้โครงการนี้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ตามวัตถุประสงค์

ขอขอบพระคุณอย่างสูง

คณะผู้จัดทำ

นาย ชานน ประจงจิตร

นาย ศราวุธ ใจคง

## หนังสืออ้างอิง

1. ผศ. ชาลี ตระการกุล, “เทคโนโลยีซีเอ็นซี” , สมาคมส่งเสริมส่งเสริมเทคโนโลยี(ไทย-ญี่ปุ่น) , 339 หน้า, 2542
2. สัจจะ จรัสรุ่งเรือง, “คู่มือการสร้างแอปพลิเคชันด้วย Visual Basic 6 (Basic & Advanced)” , สำนักพิมพ์อินโฟเพรส, 462 หน้า, 2542
3. สรพงษ์ ภูมิภาควิทย์, “การพัฒนาคอมพิวเตอร์ ด้วย Microsoft Visual Basic 6.0” , สำนักพิมพ์ สามย่าน.COM, 452 หน้า, 2544
4. S.C. Jonathan Lin, “COMPUTER NUMERICAL CONTROL From programming to networking”, Delmar Publishers Inc, 865p., 1994