

เครื่องตัดเหล็กอัตโนมัติด้วยพลาสมา
AUTOMATIC PLASMA CUTTING



นายรุติกร วัฒนังามขำ
นายวิวัฒน์ กุรุเสถียร

เลขหม.....
เลขทะเบียน.....45843
วัน, เดือน, ปี 19 ก.พ. 2546

b.....
i.....

ปริญญานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวิศวกรรมการวัดคุม
ภาควิชาวิศวกรรมการวัดคุม คณะวิศวกรรมศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ปีการศึกษา 2544

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

AUTOMATIC PLASMA CUTTING



A THESIS SUBMITTED IN PARTIAL FULFILLMENT
OF THE REQUIREMENT FOR THE DEGREE OF
BACHELOR OF ENGINEERING IN INSTRUMENTATION ENGINEERING
DEPARTMENT OF INSTRUMENTATION ENGINEERING
FACULTY OF ENGINEERING
KING MONGKUT'S INSTITUTE OF TECHNOLOGY LADKRABANG

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ²⁰⁰¹ ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาควิชาวิศวกรรมการวัดคุม
คณะวิศวกรรมศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ใบรับรองปริญญาโท

หัวข้อปริญญาโท เครื่องตัดเหล็กอัตโนมัติด้วยพลาสมา
AUTOMATIC PLASMA CUTTING
นักศึกษาผู้จัดทำ นายฐิติกร วงษ์งามขำ รหัสประจำตัว 41014122
นายวิวัฒน์ คุรุเสถียร รหัสประจำตัว 41014391
ปริญญา วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชา วิศวกรรมการวัดคุม
ปีการศึกษา 2544

อาจารย์ผู้ควบคุมปริญญาโท	ลายมือชื่อ
ผศ.ประภาส อุกกัณษาพันธ์	

วัน/เดือน/ปี ที่สอบ วันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2545
สถานที่สอบ ณ ห้องสอบปริญญาโท ภาควิชาวิศวกรรมการวัดคุม

ภาควิชารับรองแล้ว



(ผศ.ประสิทธิ์ จุลเสวีวงศ์)

หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมการวัดคุม

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

หัวข้อปริญญานิพนธ์	เครื่องตัดเหล็กอัตโนมัติด้วยพลาสมา	
	AUTOMATIC PLASMA CUTTING	
นักศึกษาผู้จัดทำ	นายฐิติกร	วงษ์งามขำ
	นายวิวัฒน์	คุรุเสถียร
อาจารย์ที่ปรึกษา	ผศ.ประภาส	อุคคกิมพันธ์
ปีการศึกษา	2544	

บทคัดย่อ

ปริญญานิพนธ์ฉบับนี้เสนอการออกแบบและเขียนโปรแกรมสำหรับการตัดแผ่นเหล็กขนาด 1*1 เมตร โดยใช้คอมพิวเตอร์บุคคลประมวลผลข้อมูลที่ผู้ใช้ได้ป้อนเข้าไปผ่านทางโปรแกรม Visual Basic หรือ โปรแกรม AutoCAD ในรูปไฟล์ข้อมูล PLT และ ส่งคำสั่งและพิกัด X, Y และสถานภาพของหัวตัด ผ่านระบบเชื่อมต่อมาตรฐาน RS232 ให้กับชุดควบคุมการเคลื่อนที่บนแกน X-Y และชุดตัดเหล็กด้วย Plasma



เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

Thesis Title **Automatic Plasma Cutting**
Authors **Mr. Thitikorn Vongngamkum**
 Mr. Wiwat Karusateun
Thesis Advisor **Asst. Prof. Prapart Ukakimaparn**
Year **2001**

ABSTRACT

The Project present designing and programming to Automatic Plasma Cutting which has dimension 1*1 Meter. It uses personal computer to compute data from user's input through program Visual Basic or program AutoCAD to orders, distance X, distance Y and state of pen. It built by AutoCAD in file type PLT then sent data of coordinate and state of pen through RS-232 to motion controller board.



กิตติกรรมประกาศ

ปริยญาานิพนธ์ฉบับนี้สำเร็จลุล่วงไปได้เพราะได้รับความเมตตาจาก ศศ.ประภาช อุคคกิมัพพันธุ ที่ได้ให้คำแนะนำ อีกทั้งยังเอื้อเพื่ออุปกรณ์และเครื่องมือต่างๆ ในการปริยญาานิพนธ์นี้

ขอขอบพระคุณอาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมการวัดคุมทุกท่านที่ให้คำแนะนำอันเป็นประโยชน์ต่อการทำปริยญาานิพนธ์ฉบับนี้

คุณค่าและประโยชน์อันพึงมีจากปริยญาานิพนธ์ฉบับนี้ ขอมอบแต่ผู้มีพระคุณทุกท่าน



คณะผู้จัดทำ

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

สารบัญ

	หน้า
บทคัดย่อภาษาไทย.....	I
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ.....	II
กิตติกรรมประกาศ.....	III
สารบัญ.....	IV
สารบัญตาราง.....	VII
สารบัญภาพ.....	IX
บทที่ 1 บทนำ.....	1
1.1 ความเป็นมาและเหตุจูงใจ.....	1
1.2 วัตถุประสงค์ของปริญญานิพนธ์.....	1
1.3 ขอบเขตของปริญญานิพนธ์.....	1
1.4 ขั้นตอนการศึกษา.....	1
บทที่ 2 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเครื่องตัดแผ่นเหล็กด้วยพลาสมา.....	2
2.1 กล่าวนำ.....	2
บทที่ 3 หลักการและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง.....	4
3.1 โปรแกรม Visual Basic.....	4
3.1.1 ส่วนประกอบจอภาพของ Visual Basic.....	6
3.1.2 ขั้นตอนในการพัฒนาโปรแกรมของ Visual Basic.....	8
3.1.3 Object-Oriented Programming กับ Visual Basic.....	8
3.1.4 การกำหนดคุณสมบัติ (Property) ให้กับ Object.....	10
3.1.5 การ Run และเลิกงาน Project.....	10
3.1.6 Control ภายในของ Visual basic.....	11
3.2 การสื่อสารแบบอนุกรม.....	20
3.2.1 การสื่อสารข้อมูลแบบอะซิงโครนัส.....	21
3.2.2 มาตรฐานพอร์ตอนุกรมแบบ RS-232.....	22

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

สารบัญ(ต่อ)

หน้า

3.2.3 คอนเน็กเตอร์สำหรับพอร์ต RS-232 และการเชื่อมต่อ.....	23
3.2.4 UART.....	26
3.2.5 รีจิสเตอร์ของพอร์ตอนุกรม RS-232.....	27
3.2.6 แอดเดรสของพอร์ตอนุกรม.....	29
3.2.7 ระดับแรงดันที่ใช้งานสำหรับพอร์ตอนุกรม RS-232.....	30
3.3 สแต็ปปีงมอเตอร์.....	30
3.3.1 หลักการทำงานของสแต็ปปีงมอเตอร์.....	30
3.3.2 โครงสร้างและหลักการพื้นฐานของสแต็ปปีงมอเตอร์.....	31
3.3.3 สแต็ปปีงมอเตอร์ชนิดต่างๆ.....	33
3.3.3.1 สแต็ปปีงมอเตอร์แบบแม่เหล็กถาวร.....	33
3.3.3.2 สแต็ปปีงมอเตอร์แบบแปรค่ารีลักแตนซ์ได้.....	34
3.3.3.3 สแต็ปปีงมอเตอร์แบบไฮบริด.....	36
3.3.4 สัญลักษณ์ต่างๆ ของสแต็ปปีงมอเตอร์.....	37
3.3.5 พารามิเตอร์ต่างๆ ของสแต็ปปีงมอเตอร์.....	37
3.3.6 การควบคุมการทำงานของสแต็ปปีงมอเตอร์.....	38
3.3.7 การสั่งให้สแต็ปปีงมอเตอร์หมุน.....	39
3.3.7.1 แบบจ่ายกระแสไฟฟ้าให้เฟสเดียววนเวียนกันไป.....	39
3.3.7.2 แบบจ่ายกระแสไฟฟ้าให้พร้อมกันทีเดียว 2 เฟส.....	39
3.3.7.3 แบบจ่ายกระแสไฟฟ้าให้ทีละ 1 เฟส สลับกับ 2 เฟส.....	39
3.3.8 หลักการออกแบบวงจรขับสแต็ปปีงมอเตอร์.....	39
3.4 โปรแกรม AutoCAD.....	40
3.4.1 การทำ File Plot.....	42
3.4.1.1 DXF.....	42
3.4.1.2 HPGL.....	42
3.4.1.3 เหตุผลที่เลือกใช้ File Plot แบบ HPGL.....	43
3.4.1.4 วิธีการตั้งเครื่อง Plot ในโปรแกรม AutoCAD.....	43
3.4.2 วิธีการเริ่มต้นเขียนแบบในโปรแกรม AutoCAD.....	46

สารบัญ(ต่อ)

	หน้า
3.4.3 วิธีการตั้งค่า File PLT ของโปรแกรม AutoCAD (หลังจากการเขียนภาพ)..48	
บทที่ 4 การออกแบบและสร้างเครื่องตัดเหล็กอัตโนมัติด้วยพลาสมา.....	51
4.1 การออกแบบส่วนโปรแกรม.....	51
4.2 โหมดอัตโนมัติ.....	54
4.3 โปรแกรมโหมดManual.....	64
บทที่ 5 ผลการทดลอง.....	68
5.1 ผลจากโหมด Auto.....	69
5.2 ผลการทดลอง โหมด Manual.....	76
บทที่ 6 สรุปผลและข้อจำกัดของโครงการ.....	79
6.1 สรุปผล.....	79
6.2 ข้อจำกัดของโครงการ.....	79
6.2.1 ส่วนของการเคลื่อนที่.....	79
6.2.2 ส่วนของโปรแกรม.....	79
6.2.3 ส่วนของ Controller.....	79
6.3 ปัญหาของโครงการ.....	79
บรรณานุกรม.....	80

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

สารบัญตาราง

ตารางที่	หน้า
3.1 แสดงคุณสมบัติปกติของคอนโทรลที่สำคัญ.....	12
3.2 Property ของคอนโทรล Label.....	14
3.3 เปรียบเทียบ DB-9 และ DB-25.....	24
3.4 แสดงจำนวนของพอร์ตอนุกรมที่มีชื่ออยู่ในคอมพิวเตอร์.....	29
3.5 การจ่ายกระแสไฟให้กับสเต็ปปีงมอเตอร์ แบบ Full Step.....	39



สารบัญภาพ

ภาพที่	หน้า
2.1 แผนภูมิการทำงานโดยรวมของโปรแกรมทั้งหมด.....	3
3.1 แสดงหน้าจอตอนเปิดโปรแกรม Visual Basic.....	4
3.2 แสดงหน้าจอ Visual Basic ตอนเปิด Tab “Existing”.....	5
3.3 แสดงหน้าจอ Visual Basic ตอนเปิด Tab “Recent”.....	6
3.4 แสดงส่วนประกอบจอภาพของ Visual basic.....	6
3.5 แสดงการวาด Control ลงบน Form.....	9
3.6 แสดงการ Save File ของ Visual Basic.....	11
3.7 แสดงคอนโทรล CommandButton ที่วางลงบนฟอร์ม.....	14
3.8 แสดง แสดงคอนโทรล Label ที่วางลงบนฟอร์ม.....	14
3.9 แสดงคอนโทรล TextBox ที่วางลงบนฟอร์ม.....	15
3.10 แสดงคอนโทรล Timer ที่วางลงบนฟอร์ม.....	16
3.11 แสดงคอนโทรล Data ที่วางลงบนฟอร์ม.....	18
3.12 แสดงคอนโทรล MSComm ที่วางลงบนฟอร์ม.....	20
3.13 แสดงรูปแบบอย่างง่ายที่สุดของข้อมูลอนุกรม.....	21
3.14 รูปแบบอย่างง่ายที่สุดของข้อมูลอนุกรมแบบสื่อสารข้อมูลแบบอะซิงโครนัส.....	22
3.15 แสดงคอนเนกเตอร์อนุกรม 9 ขาหรือแบบ DB-9.....	23
3.16 แสดงคอนเนกเตอร์อนุกรม 25 ขาหรือแบบ DB-25.....	24
3.17 แสดงการต่ออุปกรณ์ภายนอกเข้ากับคอมพิวเตอร์แบบ Null modem.....	25
3.18 แสดงการต่ออุปกรณ์ภายนอกเข้ากับคอมพิวเตอร์แบบ RS-232.....	25
3.19 แสดงบล็อกไดอะแกรมสัญญาณอินพุตและเอาต์พุตของพอร์ต RS-232.....	28
3.20 แสดงคอนโทรลเลอร์ สำหรับควบคุมการทำงานของสเต็ปปีงมอเตอร์.....	30
3.21 (ก) แสดงสเต็ปปีงมอเตอร์ที่มีการต่อวงจรขดลวดภายในเพื่อกระตุ้นให้เกิดขั้วแม่เหล็กชั้น 1 ขั้ว ในทิศทางตรงกันข้าม ส่วนขดลวดอื่นๆ จะไม่ถูกกระตุ้น.....	31
3.21 (ข) แสดงการต่อวงจรขดลวดแบบกระตุ้นให้เกิดขั้วแม่เหล็กพร้อมกัน 2 ขั้วที่อยู่ใกล้กัน.....	31
3.22 แสดงวงจรจ่ายกำลังไฟฟ้าให้กับสเต็ปปีงมอเตอร์.....	32
3.23 แสดงแรงดึงดูด ทำให้เกิดทอร์กที่หมุนโรเตอร์ให้ไปอยู่ในตำแหน่งที่สมดุลย์.....	32
3.24 แสดงโครงสร้างของสเต็ปปีงมอเตอร์แบบแม่เหล็กถาวร.....	33

VIII

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

สารบัญภาพ(ต่อ)

ภาพที่	หน้า
3.25 แสดงการทำงานในสตีปปีงมอเตอร์แบบแม่เหล็กถาวรขนาดสี่เฟส.....	33
3.26 สตีปปีงมอเตอร์แบบแปรค่ารีลักแตนซ์ได้.....	34
3.27 แสดงตำแหน่งสมดุทธ์เมื่อเฟลาไคเฟสหนึ่งของสตีปปีงมอเตอร์ถูกกระตุ้น.....	34
3.28 แสดงการเปลี่ยนลำดับสตีปในการเคลื่อนที่ของสตีปปีงมอเตอร์ได้.....	35
3.29 แสดงโครงสร้างสตีปปีงมอเตอร์แบบไฮบริด.....	36
3.30 แสดงหลักการทำงานของสตีปปีงมอเตอร์แบบไฮบริด.....	36
3.31 แสดงบล็อกไดอะแกรมของระบบควบคุมการขับสตีปปีงมอเตอร์.....	38
3.32 แสดงวงจรสมดุทธ์ของสตีปปีงมอเตอร์.....	40
3.33 แสดงหน้าต่างของโปรแกรม Auto CAD R14.....	41
3.34 แสดงเมนู Tool ของ Auto Cad.....	44
3.35 แสดงหน้าจอ Tab “Printer”.....	44
3.36 แสดงหน้าจอ Add Printer.....	45
3.37 แสดงหน้าจอเริ่มต้นเมื่อเปิด Auto Cad.....	46
3.38 แสดงหน้าจอเมื่อพิมพ์คำว่า Command : rectangle ↵.....	46
3.39 แสดงหน้าจอเมื่อพิมพ์คำว่า 50,50 ↵ 100,100 ↵.....	46
3.40 แสดงรูปสี่เหลี่ยมที่มีมุมที่พิกัด (50,50), (50,100), (100,100), (100,50).....	47
3.41 แสดงหน้าจอเมื่อพิมพ์คำว่า Command : circle ↵.....	47
3.42 แสดงหน้าจอเมื่อพิมพ์ 100,100 ↵ 20 ↵.....	47
3.43 แสดงเมนู File.....	48
3.44 แสดงหน้าจอ Print/Plot Configuration.....	49
3.45 แสดงรูปสี่เหลี่ยมที่มีมุมที่พิกัด (50,50), (50,100), (100,100), (100,50).....	50
4.1 แสดงFlow Chart การทำงานโหมด Auto.....	52
4.2 แสดง Flow Chart การทำงานโหมด Manual.....	53
4.3 แสดงปุมวิเคราะห์ทางเดิน.....	54
4.4 แสดงปุมโหลดจาก File Plot.....	54
4.5 แสดงว่าเมื่อในตารางเดิมมีข้อมูลอยู่.....	55
4.6 แสดงปุมแปลงเป็นพิกัด Increment.....	56

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

สารบัญภาพ(ต่อ)

ภาพที่	หน้า
4.7 แสดงสี่เหลี่ยมรูปที่ 1 เป็น พิกัด(50,50) และ พิกัด(100,100) และสี่เหลี่ยมรูปที่ 2 เป็น พิกัด(150,150) และ พิกัด(200,200)	57
4.8 แสดงค่าในตาราง.....	57
4.9 แสดงปุ่มวิเคราะห์ทางเดินแล้วแปลงเป็นพิกัด Increment.....	58
4.10 แสดงสี่เหลี่ยม 4 รูป โดยมากรซ้อนกันของสี่เหลี่ยม.....	60
4.11 แสดงรูปสี่เหลี่ยม 4 รูปที่ซ้อนกัน และมีการจัดเป็นกลุ่มโดยจากรูปที่อยู่ในสุด.....	61
4.12 แสดงว่า รูป 2 กับ 4 ได้ใช้ไว้แล้ว.....	62
4.13 แสดง Form ฟังก์ชันเส้นตรงของ โหมด Manual.....	65
4.14 แสดงฟังก์ชันวงกลมของ โหมด Manual.....	66
4.15 แสดงฟังก์ชันวงรีของ โหมด Manual.....	67
4.16 แสดงฟังก์ชันเส้นโค้งของ โหมด Manual.....	68
5.1 แสดงหน้าจอของโปรแกรม.....	69
5.2 แสดงหน้าต่างของโปรแกรมส่วนตาราง เมื่อกดปุ่มค่าในตาราง.....	70
5.3 แสดงภาพในโปรแกรม AutoCAD ที่มาจากค่าในตาราง.....	71
5.4 แสดงเมื่อตารางมีค่าตัวแปรก่าอยู่.....	72
5.5 แสดงค่าในตารางที่เป็นพิกัดในระบบ Absolute.....	72
5.6 แสดงค่าในตารางที่อยู่ในระบบ Increment.....	73
5.7 แสดงการวาดรูปจากค่าในตารางที่ยังไม่ได้วิเคราะห์.....	74
5.8 แสดงการวาดภาพจากค่าในตารางที่ผ่านลารวิเคราะห์หามาแล้ว.....	75
5.9 แสดงค่าในตารางที่เป็นระบบ Absolute.....	76
5.10 แสดงค่าในตารางที่เปลี่ยนเป็นระบบ Increment.....	76
5.11 แสดงการวาดภาพจากค่าในตารางของฟังก์ชันเส้นตรงใน โหมด Manual.....	77
5.12 แสดงการวาดภาพของฟังก์ชันวงกลมใน โหมด Manual.....	78

บทที่ 1

บทนำ

1.1 ความเป็นมาและเหตุจูงใจ

การจะประกอบชิ้นงานชิ้นหนึ่งนั้นจะเริ่มจากการทำส่วนย่อยๆทีละส่วน แล้วนำมาประกอบกัน ชิ้นงานที่ทำด้วยโลหะจะประกอบจากชิ้นโลหะย่อยๆ ดังนั้นการตัดแผ่นโลหะเพื่อนำมาเป็นส่วนประกอบของชิ้นงานนั้นจึงเป็นจุดเริ่มพื้นฐานของงานหลายๆอย่าง ในโครงการนี้จึงเลือกการตัดด้วยพลาสมา ซึ่งเป็นการตัดแผ่นโลหะที่นิยมกันมากอย่างหนึ่งที่ได้ใช้กันอย่างแพร่หลาย และเมื่อนำ Software มาควบคุม การตัดด้วยพลาสมา การตัดชิ้นงานจะได้ขนาดที่ถูกต้องและรวดเร็วยิ่งขึ้น เพราะ Software มีการจัดลำดับการตัดให้มีความเร็วยิ่งขึ้น

1.2 วัตถุประสงค์ของปริญญานิพนธ์

ปริญญานิพนธ์นี้จะเป็นการศึกษาการเขียน โปรแกรมเพื่อจัดเรียงเวกเตอร์ที่ถูกวาดใน AutoCad เพื่อให้ได้ทางเดินที่เร็วเพื่อประหยัดเวลาในการตัดชิ้นงานด้วยพลาสมา และให้มีความเที่ยงตรงแม่นยำ และเมื่อเรียงเวกเตอร์แล้วจัดเก็บข้อมูลแล้วทำการส่งค่าไปที่ Controller และพลาสมาที่ได้จัดเตรียมไว้แล้ว และสามารถนำโปรแกรมนี้ไปประยุกต์ใช้งานในทางอื่นๆ

1.3 ขอบเขตของปริญญานิพนธ์

ปริญญานิพนธ์เล่มนี้จะกล่าวถึงการเขียนโปรแกรมด้วย Visual Basic เพื่อตั้งการเคลื่อนที่ของมอเตอร์ 2 แกนที่ควบคุมด้วย Controller ที่ควบคุมมอเตอร์ 2 ตัวเพื่อนำไปใช้ในการตัดแผ่นโลหะด้วยพลาสมา โดยผู้ใช้งานจะทำการวาดรูปต้นแบบจากโปรแกรม Auto Cad จะเป็นข้อมูลในรูปของไฟล์ Plot (Plt) หรือ สามารถวาดรูปต้นแบบจากโปรแกรมที่เขียนขึ้นมาก็ได้ แล้วประมวลข้อมูลโดยโปรแกรมที่เขียนด้วย Visual Basic แล้วส่งข้อมูลที่เป็นพิกัดและสถานะภาพของตัวตัดพลาสมา ผ่าน RS-232 เข้า Controller เพื่อควบคุมการตัดชิ้นงานด้วยพลาสมา

1.4 ขั้นตอนการศึกษา

การทำปริญญานิพนธ์ฉบับนี้เริ่มจากการศึกษาระบบ File Plot ของโปรแกรม Auto Cad เพื่อดูทางเดินของเวกเตอร์ และศึกษาโปรแกรม Visual Basic เพื่อเขียน โปรแกรมมาทำการจัดเรียงเวกเตอร์ให้ได้ทางเดินที่เร็ว และสามารถวาดทางเดินในโปรแกรมได้โดยไม่ต้องผ่าน Auto Cad และ Controller ที่ควบคุมมอเตอร์ 2 แกนว่ามีระบบการรับข้อมูลเพื่อทำการควบคุมมอเตอร์แบบใด เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

บทที่ 2

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเครื่องตัดแผ่นเหล็กด้วยพลาสมา

2.1 กล่าวนำ

การที่จะตัดชิ้นงานให้ได้มาตรฐานเดิมทุกครั้งนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญในงานวิศวกรรมหรือการประกอบชิ้นงานทั่วไป ดังนั้นจึงประยุกต์โดยการนำคอมพิวเตอร์ ระบบควบคุมมอเตอร์และชุดเคลื่อนที่ของมอเตอร์มาประยุกต์ใช้ในการตัดแผ่นโลหะให้ได้มาตรฐาน พร้อมทั้งเขียน โปรแกรมเพื่อใช้สำหรับการใช้งานในการตัดแผ่นโลหะผ่านทางคอมพิวเตอร์

ในการวาดต้นแบบของแผ่นเหล็กนี้จะแบ่งเป็น 2 แบบ คือ

- 1) วาดต้นแบบของแผ่นเหล็กในโปรแกรม Auto Cad
- 2) วาดต้นแบบของแผ่นเหล็กในโปรแกรมที่เขียนขึ้นมาด้วย Visual Basic


การวาดด้วยโปรแกรม Auto Cad (ที่อ้างอิงกับโปรแกรม Auto Cad เพราะว่าโปรแกรม Auto Cad เป็นโปรแกรมที่ออกแบบมาเพื่อการเขียนแบบที่ละเอียดและมีผู้ใช้งานเป็นอย่างมากและเป็นแบบแผน) หลังจากนั้นทำการเก็บข้อมูลในระบบ File Plot แต่การเก็บข้อมูลแบบ File Plot นั้นจะมีการเรียงเวกเตอร์ที่อาจทำให้การตัดใช้เวลานาน อย่างเช่น เมื่อวาดสี่เหลี่ยมที่ระยะใกล้ 0,0 และมีวงกลมในระยะใกล้เคียง และมีตามเหลี่ยมที่ระยะไกลออกไปอีก การวาดของโปรแกรม Auto Cad อาจจะวาดสี่เหลี่ยม แล้วไปทีตามเหลี่ยม แล้วค่อยมาที่วงกลม ซึ่งถ้าการตัดจริงถ้าตัดตามการวาดของโปรแกรม Auto Cad จะทำให้การตัดช้าเพราะว่าต้องมีการวิ่งกลับไปกลับมาของตัวตัดชิ้นงาน (พลาสมา) ดังนั้นจึงมีการเขียนโปรแกรมขึ้นมาเพื่อทำการจัดเรียงเวกเตอร์ของโปรแกรม Auto Cad ให้มีการจัดเรียงเวกเตอร์ใหม่เพื่อให้การตัดชิ้นงานด้วยพลาสมาวิ่งเร็วโดยการจัดการวิ่งกลับไปกลับมาของเวกเตอร์ให้วิ่งไปที่เดียวกลับทีเดียว

และในโปรแกรมที่เขียนขึ้นด้วย Visual Basic นี้ได้มีการเขียนฟังก์ชันการวาดแบบของแผ่นเหล็กโดยไม่ต้องวาดผ่านโปรแกรม Auto cad ด้วยเพื่อความสะดวกสำหรับผู้ใช้งาน โดยจะได้ฟังก์ชันสำเร็จรูปโดยให้ผู้ใช้งานป้อนค่าที่สำคัญๆ ของฟังก์ชันนั้นๆ

หลังจากมีการเรียงเวกเตอร์เสร็จเรียบร้อยแล้วจะมีการจัดเก็บข้อมูลที่ส่งค่าให้ Controller เป็นค่าพิกัด X และ Y และ สถานะของปลายของตัวพลาสมาว่าจะให้ยกขึ้น ("PU"), ยกลง ("PD"), เคลื่อนที่ไปยังพิกัด X,Y ("PA")

เมื่อ Controller ค่าจาก Computer โดยผ่านทางพอร์ต RS-232 แล้วจะทำการขับเคลื่อนของ Stepping มอเตอร์เพื่อให้มอเตอร์เคลื่อนที่ไปยังพิกัดตามที่ได้รับจากโปรแกรม และมีการป้อนค่าเพื่อควบคุมความเร็วของตัวมอเตอร์ โดยที่ปลายของชุดเคลื่อนที่ 2 แกนด้วย Stepping มอเตอร์จะ

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่เพื่อให้นักเรียนเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

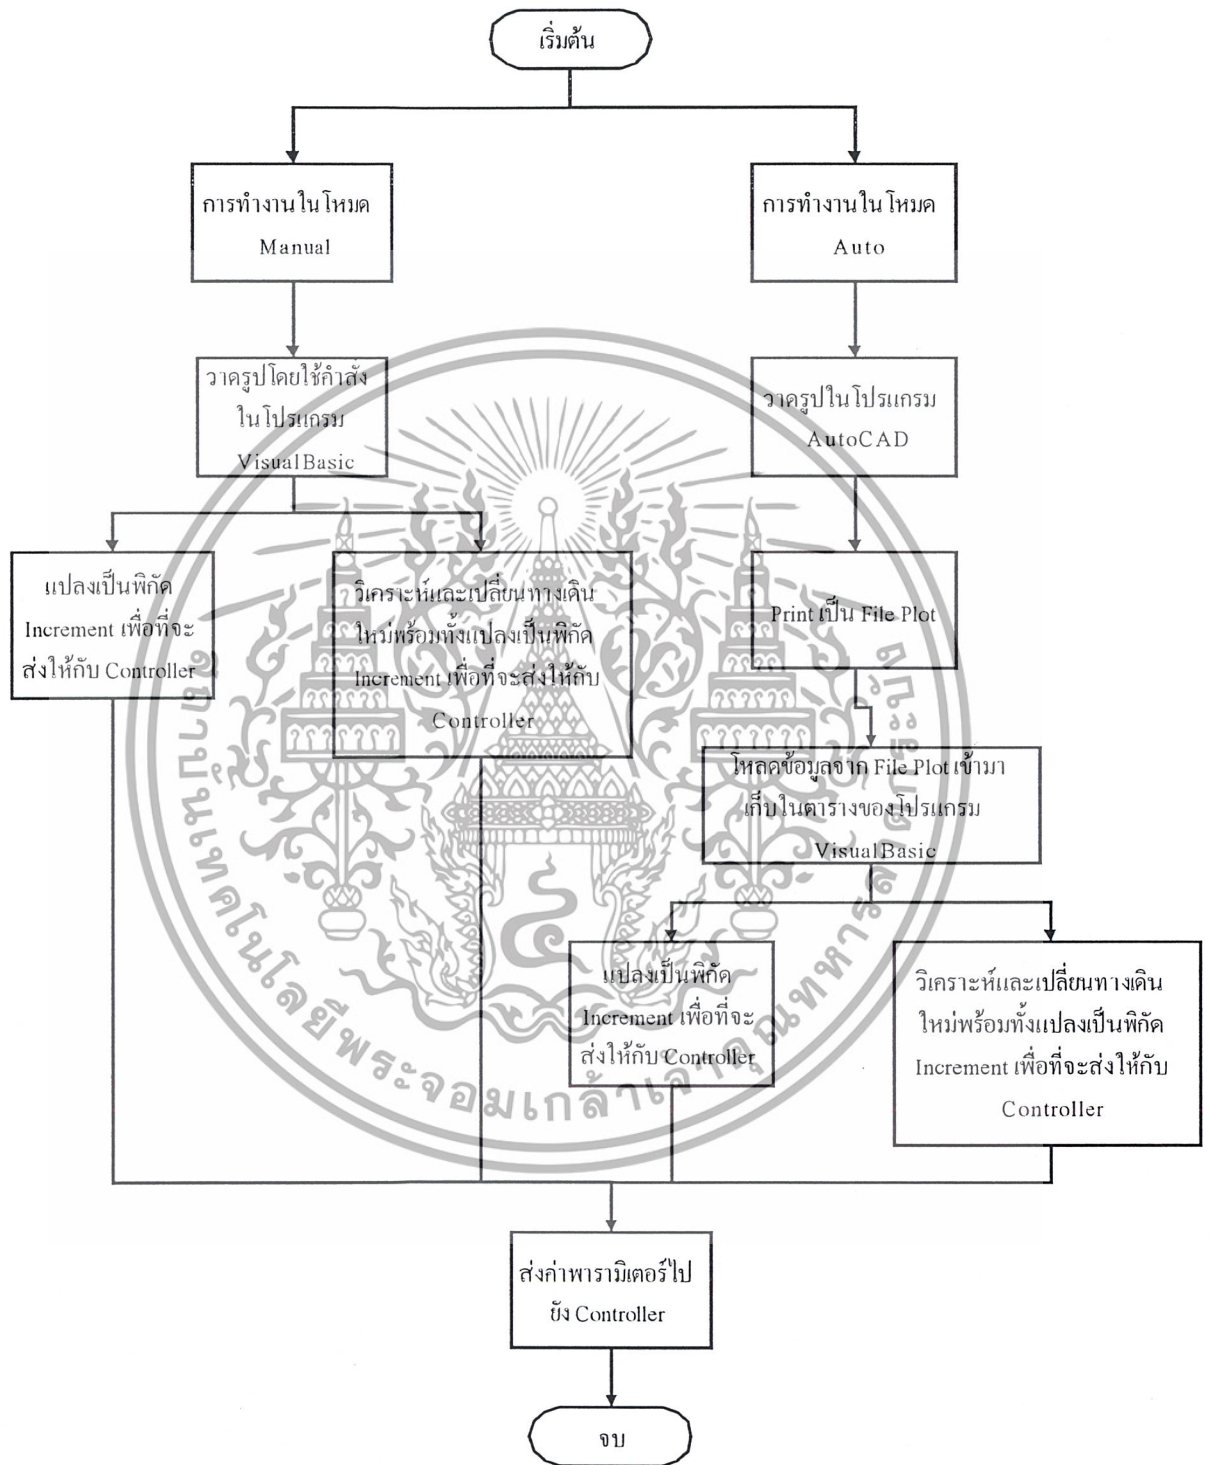

ภาพที่ 2.1 แผนภูมิการทำงานโดยรวมของโปรแกรมทั้งหมด

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

บทที่ 3


หลักการและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

3.1 โปรแกรม Visual Basic

โปรแกรมที่จะเขียนขึ้นมาจะเขียนด้วยโปรแกรม Visual Basic ซึ่งจะมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

เมื่อเปิดโปรแกรม Visual Basic ขึ้นมาจะปรากฏจอสำหรับเปิด Project ซึ่งจะประกอบไปด้วย 3 Tab ดังนี้

1. Tab “New” เป็นจอภาพที่ประกอบไปด้วย icon ต่างๆ ที่ใช้สำหรับเรียกใช้ Project ใหม่ ขึ้นมาใช้งานดังรูป

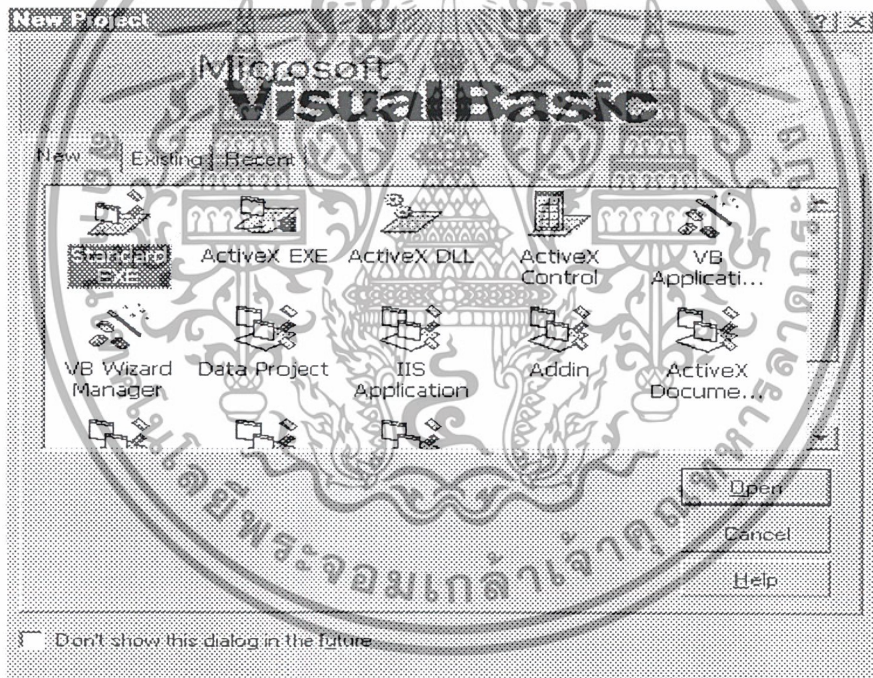

ภาพที่ 3.1 แสดงหน้าจอตอนเปิดโปรแกรม Visual Basic

ซึ่ง icon ต่างๆ มีความหมายดังนี้

-Standard EXE ใช้สร้างโปรแกรมในแบบ GUI โดยทั่วไป


-ActiveX EXE ใช้สร้างโปรแกรมที่ใช้ติดต่อกับโปรแกรมอื่นในรูปแบบของ OLE แบบหนึ่ง ซึ่งเรียกว่า OLE Automation Server

-ActiveX DLL ใช้สร้างโปรแกรมเช่นเดียวกับ ActiveX EXE แต่จะเก็บอยู่ในไฟล์นามสกุล

DLL แทนซึ่งไม่สามารถ Run ได้ด้วยตัวเอง จะต้องถูกเรียกใช้โดยโปรแกรมอื่น เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการเรียนเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

- ActiveX Control ใช้สร้าง ActiveX Control ขึ้นใช้งาน
- VB Application Wizard เป็นเครื่องมือที่ช่วยสร้างโปรแกรมขึ้นใช้งาน
- Addin ใช้เพิ่มเติม Utility อื่นเข้าไปไว้ใน Visual Basic
- ActiveX Document DLL ใช้สร้างโปรแกรม ActiveX ที่อยู่ในรูปของไฟล์นามสกุล DLL
- ActiveX Document EXE ใช้สร้างโปรแกรมที่อยู่ในรูปของไฟล์นามสกุล EXE
- VB Wizard Manager ใช้สร้างโปรแกรมที่ควบคุมการทำงานของ Wizard
- Data Project ใช้สร้างโปรแกรมที่ใช้ติดต่อกับฐานข้อมูลต่างๆผ่านทาง ODBC หรือ OLEDB
- IIS Application ใช้สร้างโปรแกรมที่ใช้งานบน Internet แบบ IIS
- DHTML Application ใช้สร้างโปรแกรมที่ใช้งานบน Internet แบบ Dynamic HTML
- VB Enterprise Edition Control ใช้สร้างโปรแกรมในแบบ GUI โดยทั่วไป จาก Control ต่างๆ ของ Enterprise Edition


2.Tab “Existing” เป็นจอภาพที่ใช้สำหรับเรียกใช้ Project เดิมที่พัฒนาขึ้นแล้วและเก็บไว้ใน Directory ต่างๆ ขึ้นมาใช้งาน ดังรูป

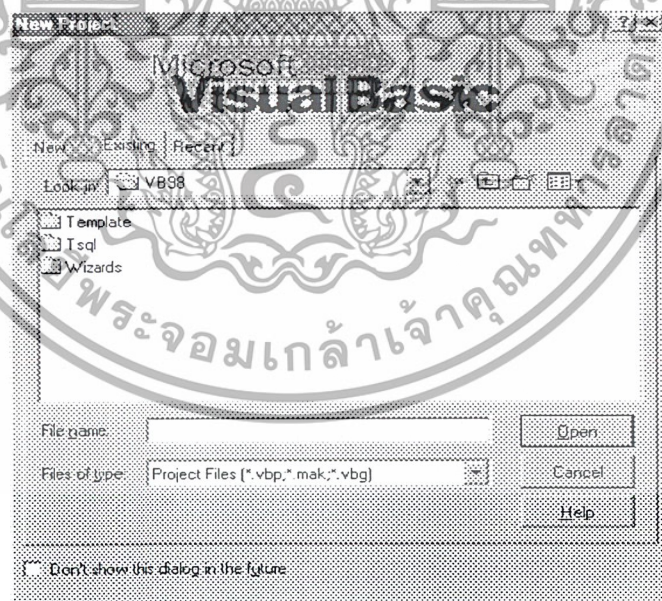

ภาพที่ 3.2 แสดงหน้าจอ Visual Basic ตอนเปิด Tab “Existing”


เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

3.Tab “Recent” เป็นจอภาพที่แสดงประวัติของ Project ต่างๆ ที่เคยถูกเรียกขึ้นมาพัฒนา

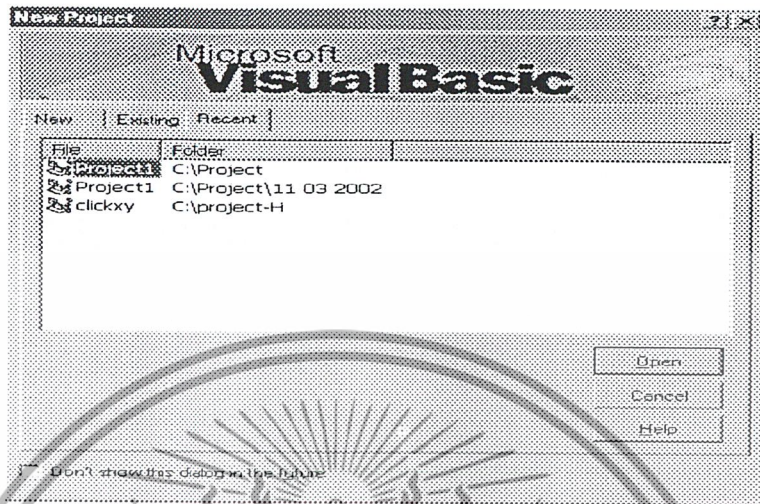

ภาพที่ 3.3 แสดงหน้าจอ Visual Basic ตอนเปิด Tab “Recent”

3.1.1 ส่วนประกอบของจอภาพ Visual Basic มีดังนี้

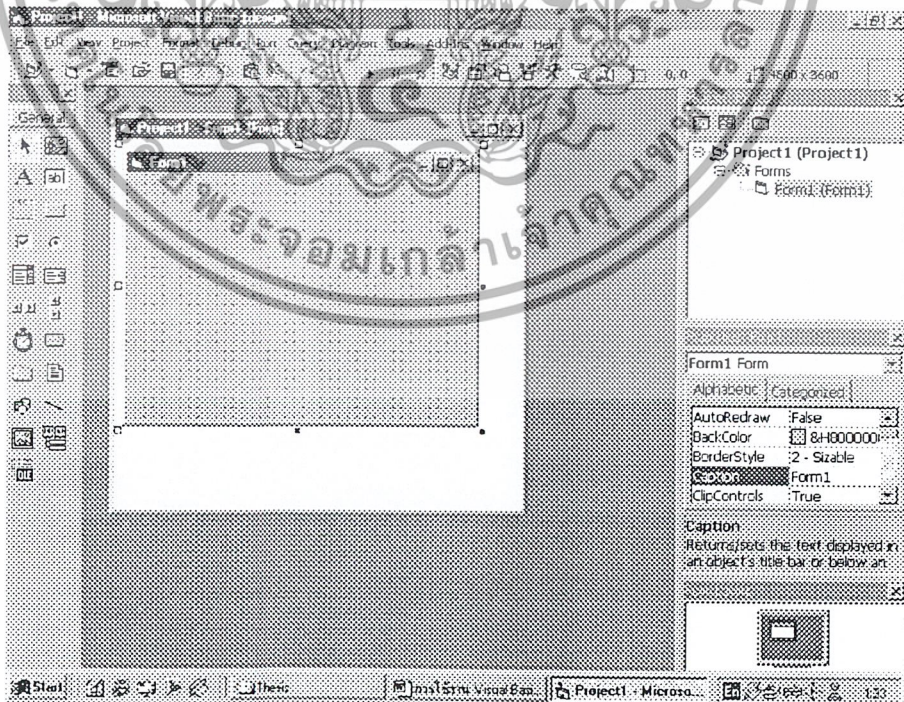

ภาพที่ 3.4 แสดงส่วนประกอบจอภาพของ Visual basic

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

-Form เป็นส่วนที่ใช้สำหรับสร้างจอภาพของโปรแกรมขึ้นใช้งาน

-ToolBox เป็นส่วนที่ประกอบด้วย icon ต่าง ซึ่งใน Visual Basic เรียกว่า “Control” ที่จะนำไปใช้งานโดยการนำลงไปวางบน Form สำหรับหน้าที่ของแต่ละ Control

-ToolBar เป็นส่วนที่ประกอบด้วย icon ต่างๆ ที่ใช้ในการพัฒนาโปรแกรม

-Project Explorer Window เป็นจอภาพที่ใช้สำหรับกำหนดคุณสมบัติ (Property) ให้กับ Form และ Object ต่างๆ ที่ปรากฏอยู่บน Form

-Properties Window เป็นจอภาพที่ใช้สำหรับกำหนดคุณสมบัติ (Property) ให้กับ Form และ Object ต่างๆ ที่ปรากฏอยู่บน Form

-Form Layout Window ใช้สำหรับดูตำแหน่งของ Form บนจอภาพ ทำให้จัดตำแหน่งของ Form ได้สะดวกขึ้น

Form

เป็นส่วนที่ใช้สำหรับสร้างจอภาพของโปรแกรม โดยจะทำหน้าที่เป็นพื้น (Background) ของจอภาพ ทุกครั้งของการเปิด Project ใหม่ จะได้ Form

Toolbox

เป็นแถบเครื่องมือที่ประกอบไปด้วย icon ต่างๆ ซึ่งเรียกว่า “Control” ซึ่งจะใช้ร่วมกับ Form เพื่อสร้างจอภาพของ Project แต่ละ Control จะใช้เป็นเครื่องมือที่ใช้สำหรับสร้างส่วนที่ใช้ติดต่อกับผู้ใช้หรือที่เรียกว่า “User Interface” เช่นข้อความต่างๆ ช่องว่างสำหรับรับข้อมูลจากคีย์บอร์ด ปุ่มต่างๆ เป็นต้น และจะถูกนำไปใช้งานด้วย โดยการนำ Control ที่ต้องการไปวางลงบน Form

Project

โดยทั่วไประบบงานหนึ่งๆ มักประกอบด้วยหลายๆจอภาพ เช่น จอภาพสำหรับป้อนข้อมูล (Data Entry) จอภาพสำหรับค้นหาข้อมูล (Data Inquiry) เป็นต้น ดังนั้น ในการพัฒนาโปรแกรม จึงนิยมที่จะแยกแต่ละจอภาพออกเป็นโปรแกรมเพื่อความสะดวกต่อการแก้ไขตามหลักของการเขียนโปรแกรม แล้วจึงนำแต่ละโปรแกรมย่อยมาประกอบกันขึ้นเป็นระบบ โดยการ Compile ไฟล์เหล่านั้นร่วมกันเป็นไฟล์ EXE เพื่อนำไปใช้งาน

ใน Visual Basic ก็เช่นเดียวกัน แต่ละจอภาพที่พัฒนาขึ้นจะได้แก่ Form ต่างๆ และเมื่อนำมารวมกันก็จะกลายเป็นระบบงานระบบหนึ่ง หรือที่เรียกว่า Project และ Form จึงต้องทำงานร่วมกัน จะขาดไฟล์ใดไฟล์หนึ่งไม่ได้

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

3.1.2 ขั้นตอนในการพัฒนาโปรแกรมของ Visual Basic

ขั้นตอนที่ 1 สร้างจอภาพของโปรแกรม

ในขั้นตอนนี้ จะนำ Form มาออกแบบเพื่อใช้ในการติดต่อกับผู้ใช้ หรือที่เรียกว่า การออกแบบ “User Interface” ในการพัฒนาโปรแกรมแบบเดิม ขั้นตอนนี้จะใช้เวลาและค่าใช้จ่ายสูง เนื่องจากจะต้องเขียนโปรแกรมเพื่อสร้างจอภาพต่างๆ จากนั้นต้อง Compile โปรแกรมนั้น แล้ว Run จึงจะเห็นจอภาพที่จัดทำขึ้น แต่สำหรับ Visual Basic ปัญหาในลักษณะนี้ได้ถูกแก้ไขโดยใช้เทคนิคของ Visualize ซึ่งเป็นความสามารถส่วนหนึ่งของ Visual basic ขั้นตอนนี้ จึงสามารถทำได้อย่างง่ายดาย เพียงแต่นำเอา Control ต่างๆ ใน Toolbox ที่ต้องการใช้งานมาวางไว้บน Form ซึ่งทำให้ประหยัดเวลาและสามารถเห็นลักษณะจอภาพที่ออกแบบได้ในขณะนั้นเลย

ขั้นตอนที่ 2 เขียนโปรแกรม

เมื่อวาง Control ต่างๆลงบน Form เป็นที่เรียบร้อยแล้ว (Control ต่างๆ เมื่อถูกนำมาวางไว้บน Form จะเรียกว่า “Object”) ขั้นตอนที่มา ได้แก่ การเขียนโปรแกรมเพื่อกำหนดการทำงานให้กับแต่ละ Object ภายใต้อุบัติการณ์ต่างๆ (Event) ที่เกิดขึ้นกับจอภาพนั้นๆ

3.1.3 Object-Oriented Programming กับ Visual Basic

Visual Basic เป็นภาษาคอมพิวเตอร์ภาษาหนึ่งที่อาศัยแนวความคิดของ Object-Oriented Programming (OOP) ซึ่งแตกต่างจากการเขียนโปรแกรมในแบบเดิม ที่จะเป็นลักษณะของ Procedural-Oriented กล่าวคือ จะพยายามแบ่งโปรแกรมที่มีขนาดใหญ่ให้เป็นโปรแกรมย่อยหลายๆ โปรแกรม (ตามแนวความคิดของ Top-Down Design) แต่สำหรับ Object-Oriented Programming แล้ว แนวความคิดได้เปลี่ยนไปให้ความสนใจกับสิ่งต่างๆที่อยู่ในโปรแกรม ซึ่งเรียกว่า “Object” แทน

Object ใน Visual Basic ได้แก่ ส่วนของ Control ต่างๆใน Toolbox ที่นำมาวางลงบน Form ซึ่งจะมีคุณสมบัติบางอย่างเช่นเดียวกับ Object ใน OOP กล่าวคือ แต่ละ Object จะต้องประกอบไปด้วย

- 1.Data เปรียบเสมือนข้อมูลของ Object สำหรับใน Visual Basic คำว่า “Data” หมายถึง คุณสมบัติ(Property) ประจำตัวของแต่ละ Object เช่น ชื่อ, ความยาว, ความสูง เป็นต้น
- 2.Code เปรียบเสมือนกับพฤติกรรมของ Object สำหรับใน Visual Basic คำว่า “Code” หมายถึง Method ประจำตัวของแต่ละ Object เช่น Method “Movefirst” ของ Object ชื่อ “Data Control” ที่ใช้สำหรับเลื่อนตัวชี้ (Pointer) ไปยัง Record แรกของข้อมูล เป็นต้น

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ดังนั้น ในการเขียนโปรแกรมแทนที่จะเขียนในแบบเดิมที่เป็นลำดับขั้น ซึ่งเริ่มจากส่วน
ของ Main Program ที่ทำหน้าที่ Call Subprogram ต่างๆ ได้เปลี่ยนมาเป็นการเขียนโปรแกรมกับแต่
ละ Object แทนโดยอาศัยคำสั่งและ Method ที่เกี่ยวข้องกับแต่ละ Object นั้น


ด้วยหลักการของ OOP นี้ ในการพัฒนาโปรแกรมด้วย Visual Basic จึงแบ่งการทำงาน
ออกเป็น

1. เลือก Object ที่ต้องการใช้งาน ซึ่งได้แก่ การวาด Control ที่ต้องการใช้งานลงบน Form
2. กำหนดข้อมูลในส่วน Data ให้กับแต่ละ Object ที่เลือก ซึ่งได้แก่ การกำหนดคุณสมบัติ
(Property) ให้กับ Object
3. นำเอา Method ที่จำเป็นของแต่ละ Object มาเขียนขึ้นเป็นโปรแกรม โดยอาจใช้คำสั่งและ
ฟังก์ชันต่างๆ ของ Visual Basic ประกอบ เพื่อกำหนดการทำงานให้กับ Object นั้นๆ

การวาด Control ลงบน Form

เช่นเราจะวาด Control ชื่อ CommandButton บน Form ซึ่ง Control นี้ลักษณะเป็นรูปปุ่มที่
ปรากฏอยู่ในโปรแกรม Windows โดยทั่วไป

1. จาก Form ปุ่มที่ปรากฏอยู่บนจอภาพ เลื่อนเมาส์ไปคลิกที่ Control “CommandButton”
ใน Toolbox
2. เลื่อนเมาส์มายัง Form คลิกค้างไว้พร้อมกับลากเมาส์แนวทแยงเกิดเป็นกรอบสี่เหลี่ยม
ประมาณขนาดของปุ่มตามต้องการ แล้วจึงปล่อยเมาส์ จะปรากฏรูปของปุ่ม Command1 บน
Form ดังรูป

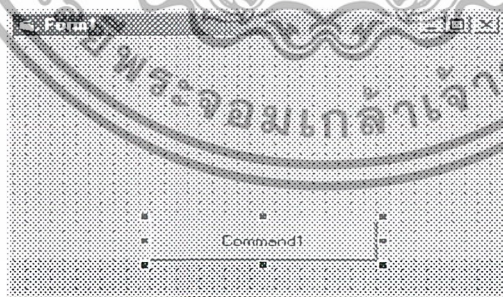

ภาพที่ 3.5 แสดงการวาด Control ลงบน Form

3.1.4 การกำหนดคุณสมบัติ (Property) ให้กับ Object

หลังจากที่วาด Control ลงบน Form แล้ว ขั้นตอนต่อไปในการพัฒนาโปรแกรมด้วย Visual
Basic ได้แก่ การกำหนดคุณสมบัติ (ต่อไปจะเรียกว่า “Property”) ให้กับแต่ละ Object ที่ปรากฏอยู่
บน Form ซึ่งแต่ละ Object จะมี Object จะมี Property ที่เหมือนกับ Object อื่นๆ และ Property
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ประจำตัวที่เป็นส่วนตัวไม่ซ้ำกับ Object ใด การกำหนด Property ให้กับ Object จะกระทำตั้งแต่เริ่มต้นวาด Object ลงบน Form หรืออาจจะเปลี่ยนแปลงโดยการเขียนโปรแกรมก็ได้

การกำหนด Property ให้กับ Object ทำได้ 2 วิธีคือ

1.คลิกที่ Object หรือ Form ที่ต้องการกำหนด Property จะปรากฏจุดสี่เหลี่ยมล้อมรอบ Object นั้น ยกเว้น Form ซึ่งจะมองไม่เห็นจุดดังกล่าว คลิกปุ่มขวาจะปรากฏเมนูขึ้นบนจอภาพ ให้เลือกเมนู Property

2.เลื่อนเมาส์ไปคลิกยัง Object หรือ Form จนมีจุดล้อมรอบ แล้วกด F4 แทน(ในบางครั้ง อาจจะปรากฏจอภาพสำหรับกำหนด Property ของ Form หรือ Object ขึ้นมาบนจอภาพ)

3.1.5 การ Run และเลิกงาน Project

ในการ Run Project ที่พัฒนาขึ้นด้วย Visual Basic สามารถ Run ทั้งโดยใช้ Interpreter และ การใช้ Compiler กล่าวคือ เราสามารถทดลอง Run สิ่งต่างๆ ที่เราจัดทำขึ้นไปพร้อมๆ กับแก้ไข โปรแกรม จนกระทั่งเสร็จสมบูรณ์ แล้วจึง Compile โปรแกรมให้อยู่ในรูปของ Executed Program เพื่อนำไปใช้งานได้เช่นเดียวกัน

ในการ Run Project ที่เราจัดทำขึ้นนั้น ทำได้ 3 วิธีคือ

- 1.Run โดยการกด F5
- 2.คลิกที่ Icon "Run" ใน Toolbar
- 3.เลือกจากเมนู Run และ Strat ตามลำดับ

สำหรับวิธีเลิกงาน Project ทำได้ 2 วิธีคือ

- 1.คลิกที่ Icon "End" ใน Toolbar
- 2.เลือกจากเมนู Run และ End ตามลำดับ

การบันทึก Form และ Project

ในการบันทึก Project จะต้องบันทึกทั้งส่วนของ Form และ Project โดย Form จะถูกบันทึก ลงในไฟล์นามสกุล FRM ในขณะที่ Project จะถูกบันทึกลงไฟล์นามสกุล VBP ในการบันทึก Form ใจให้ทำดังนี้


1.คลิกที่ Icon "Save" ใน Toolbar จะปรากฏจอภาพดังรูป

2.ใส่ชื่อ File ที่จะใช้เก็บ Form ซึ่ง Visual Basic จะใช้ชื่อเริ่มต้นเป็นชื่อเดียวกับ Form เสมอ

ดังนั้นจึงปรากฏชื่อ Form1 มาให้สามารถเปลี่ยนแปลงชื่อได้ตามต้องการ จากนั้นให้คลิกที่ปุ่ม Save

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

จะปรากฏจอภาพสำหรับบันทึก Project ซึ่งก็เช่นเดียวกับ Form จึงปรากฏชื่อ File เป็นชื่อ Project ให้เปลี่ยนชื่อตามต้องการแล้วคลิกที่ปุ่ม Save

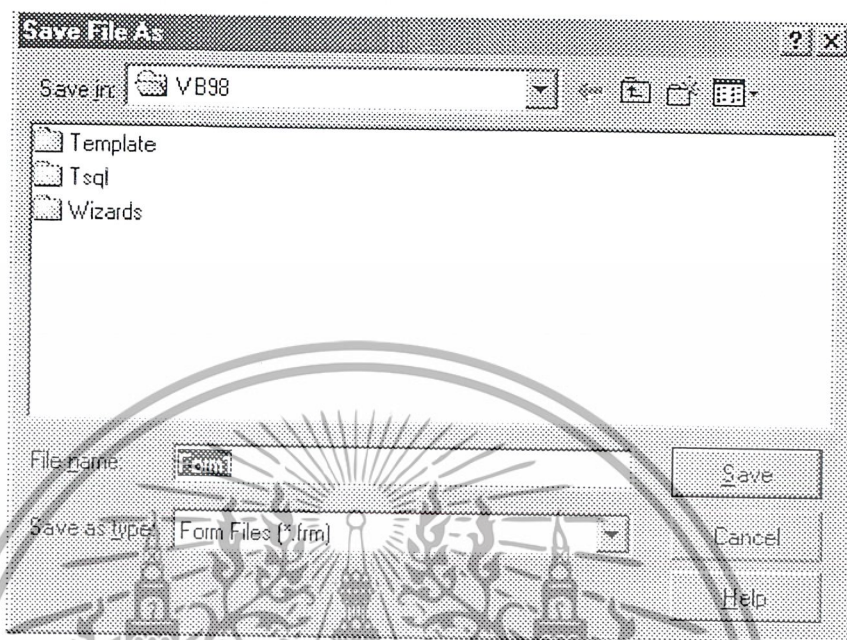

ภาพที่ 3.6 แสดงการ Save File ของ Visual Basic

3.1.6 Control ภายในของ Visual basic

Visual Basic เป็นเครื่องมือที่ช่วยพัฒนาโปรแกรมแอปพลิเคชันสำหรับวินโดวส์ตัวแรกที่ประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากทั้งนี้เนื่องจากแนวความคิดที่จะนำเอาความสามารถของคอนโทรลมาใช้ในการออกแบบโปรแกรม เพราะคอนโทรลเป็นเครื่องมือที่ช่วยลดความซับซ้อนในการเขียนโค้ดลงไปได้มากทีเดียวและนอกจากนี้คอนโทรลยังมีส่วนที่แสดงผลเพื่อสื่อความหมายของการทำงานระหว่างคอนโทรลและผู้ใช้ได้ดียิ่งด้วย ส่วนการใช้งานก็ไม่มี ความซับซ้อนเพียงแต่ผู้อ่านทำการเชื่อมต่อคอนโทรลเข้ากับสภาพแวดล้อมของ Visual Basic จากนั้นก็สามารถที่จะนำมาเพิ่มลงในฟอร์มได้ทันที สำหรับ Visual Basic ได้มีการแบ่งคอนโทรลออกเป็น 4 กลุ่มหลักๆที่สำคัญดังนี้

1. คอนโทรลภายใน (Intrinsic Control) เช่น ComboBox, CommandButton หรือ PictureBox เป็นต้น ซึ่งเป็นคอนโทรลที่ถูกสร้างลงในสภาพแวดล้อมของ Vb.Exe ดังนั้นทุกครั้งที่ผู้อ่านโหลด Visual Basic คอนโทรลเหล่านี้ก็ออกจาก Toolbox ได้เลย ดังนั้นจึงจัดได้ว่าเป็นคอนโทรลมาตรฐาน (Standard Control) กลุ่มหนึ่งของ Visual Basic

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

2.คอนโทรลมาตรฐาน (Standard Control) เป็นคอนโทรล ActiveX ที่ถูกสร้างเป็นไฟล์ .ocx ที่แยกออกมาต่างหาก เช่น Dbgrid (Apex Data Bound Grid) , MSFlexGrid หรือ CommonDialog เป็นต้น ดังนั้นก่อนที่จะสามารถใช้งานคอนโทรลในกลุ่มนี้ได้เราต้องทำการเชื่อมต่อไฟล์ .ocx เหล่านี้เข้ากับสภาพแวดล้อมของ Visual Basic เสียก่อนโดยคำสั่ง Components ในเมนู Project เช่นเดียวกัน

3.คอนโทรลร่วมวินโดว (Windows Common Control) เป็นคอนโทรล ActiveX ที่ถูกสร้างเป็นไฟล์ .ocx ที่ต้องใช้ร่วมไฟล์ .dll ของวินโดว เช่น RichTextBox, Slider หรือ Statusbar เป็นต้น เช่นเดียวกับคอนโทรลมาตรฐาน เพียงแต่คอนโทรลในกลุ่มนี้ได้ถูกจัดเป็นคอนโทรลพื้นฐานของวินโดว 95 โดยที่คอนโทรลร่วมกับวินโดวจะถูกจัดเก็บลงในไฟล์ conctl32.ocx และ conct232.ocx

4.คอนโทรล ActiveX รุ่นมืออาชีพ (Professional ActiveX Control) เป็นคอนโทรล ActiveX ที่ถูกสร้างเป็นไฟล์ .ocx เช่นเดียวกับคอนโทรลมาตรฐาน เช่น MSComm (Communication) , MapiMessages (MAPI message) หรือ MMControl (Multimedia MCI) เป็นต้น แต่คอนโทรลในกลุ่มนี้ได้ถูกสร้างและแจกจ่ายมากับ Visual Basic รุ่น Professional และ Enterprise เท่านั้น

คุณสมบัติแสดงค่าของคอนโทรลที่สำคัญ

คอนโทรลทั้งหมดที่มากับ Visual Basic ไม่ว่าจะเป็นคอนโทรลภายในหรือ ActiveX จะมีคุณสมบัติตัวหนึ่งที่ถูกนำมาใช้สำหรับการกำหนดค่า (Value) หรืออ่านจากค่าคอนโทรลและคุณสมบัตินี้ได้ถูกกำหนดให้เป็นคุณสมบัติปกติ (Default) ของคอนโทรล โดยในการเขียนโค้ดเราสามารถใส่เพียงชื่อของคอนโทรล (Control Name) โดยไม่ต้องกำหนดคุณสมบัติปกติของทุกๆ คอนโทรลได้โดยไม่เกิดข้อผิดพลาด เช่น คอนโทรล TextBox ก็มีคุณสมบัติ Text เป็นคุณสมบัติปกติของคอนโทรล สำหรับคุณสมบัติปกติของคอนโทรลที่สำคัญมีดังต่อไปนี้

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ตารางที่ 3.1 แสดงคุณสมบัติปกติของคอนโทรลที่สำคัญ

คอนโทรล	คุณสมบัติ
CommandButton	Valve
Data	Caption
Msflexgrid	Text
Label	Caption
TextBox	Text
Timer	Enable

การแบ่งกลุ่มของคอนโทรลภายใน

เราจะแยกตามวัตถุประสงค์ของการใช้งานได้ทั้งหมด 4 กลุ่ม

- 1.คอนโทรลภายในทั่วไป ประกอบด้วยคอนโทรลที่แสดงผลในลักษณะของการเลือกตอบหรือเลือกรายการ เช่น CheckBox, OptionBox หรือ ListBox เป็นต้น
- 2.คอนโทรลภายในด้านระบบไฟล์ ประกอบด้วยคอนโทรลที่ทำหน้าที่ในการติดต่อหรือแสดงผลระบบไฟล์ (รวมทั้งไดรฟ์ และ ไดรฟ์ทอรัสด้วย) ของวินโดวส์ เช่น FileListBox หรือ DirListBox เป็นต้น
- 3.คอนโทรลภายในด้านกราฟิก ประกอบด้วยคอนโทรลที่ทำหน้าที่ด้านการแสดงผลกราฟิกด้วยวิธีการพิกคอนโทรล หรือ ฟังก์ชันวินโดวส์ API หรือ ไฟล์กราฟิกในรูปแบบต่างๆ เช่น PictureBox, Shape หรือ Image เป็นต้น
- 4.คอนโทรลภายในด้านเวลา ซึ่งจะมีอยู่คอนโทรลเดียวได้แก่ Timer ซึ่งมีหน้าที่สร้างเหตุการณ์ที่ตอบสนองเป็นครั้งๆตามช่วงเวลาที่ถูกกำหนด

Control มาตรฐานที่ปรากฏอยู่ใน Toolbar จะมีหน้าที่แตกต่างกันไป ซึ่งแต่ละ Control จะมี Property เฉพาะตัว แต่ก็จะมีบาง Property ที่เหมือนกัน (Property ชื่อเดียวกันจะมีคุณสมบัติเหมือนกัน) เช่น Property “Caption” ของ Object “Label” และ “CommandButton” ต่างก็ใช้สำหรับกำหนดข้อความบน Object เหมือนกัน เป็นต้น

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

คอนโทรลภายใน

คอนโทรลภายในก็จะเป็นคอนโทรลพื้นฐานที่ถูกนำไปใช้งานมากที่สุดเพราะจะเป็นกลุ่มคอนโทรลที่ช่วยในการสื่อสารแบบสองทางหรือรับเลือกเงื่อนไขจากผู้ใช้งานเช่นทุกๆ แอปพลิเคชันจะใช้คอนโทรล CommandButton

คอนโทรล CommandButton

คอนโทรล CommandButton จะเป็นคอนโทรลที่ถูกนำไปใช้งานมากที่สุดเพราะกำหนดให้ผู้ใช้คลิกเลือก OK หรือ Cancel นั้น เรามักจะใช้คอนโทรล CommandButton เป็นส่วนใหญ่ ดังนั้นจึงถือว่าเป็นคอนโทรลที่พื้นฐานที่สุดของ Visual Basic เนื่องจากคอนโทรลนี้เป็นปุ่มสำคัญที่ใช้งานในรูปแบบของการคลิกเพื่อยืนยัน ดังนั้นเรียกคอนโทรล CommandButton ได้อีกอย่างว่า PushButton ในขณะที่ออกแบบคอนโทรล CommandButton ที่วางลงบนฟอร์มจะมีลักษณะดังรูป



ภาพที่ 3.7 แสดงคอนโทรล CommandButton ที่วางลงบนฟอร์ม

เราสามารถแก้ไขข้อความที่แสดงผลในคอนโทรลนี้โดยการแก้ไขข้อความในคุณสมบัติ Caption ของคอนโทรลในหน้าต่างคุณสมบัติหรือแก้ไขโค้ดในแอปพลิเคชันก็ได้


Label

เป็น Control ที่ใช้สำหรับเขียนข้อความบนจอภาพ ซึ่งมี Property ต่างๆที่น่าสนใจดังนี้

ตารางที่ 3.2 Property ของคอนโทรล Label

Property	หน้าที่
Caption	ใช้สำหรับกำหนดข้อความให้แสดงบน Object
Font	ใช้สำหรับกำหนดรูปแบบของตัวอักษรของ Object
ForeColor	ใช้สำหรับกำหนดสีของตัวอักษรของ Object
Alignment	ใช้สำหรับกำหนดรูปแบบในการแสดงผลของข้อความที่กำหนดใน Property "Caption"
BackColor	ใช้สำหรับกำหนดสีฉากหลังของ Object


เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

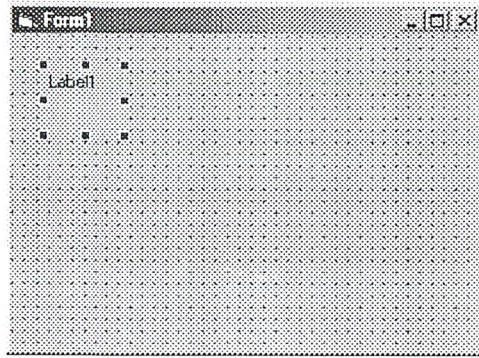

ภาพที่ 3.8 แสดง แสดงคอนโทรล Label ที่วางลงบนฟอร์ม

คอนโทรล TextBox

คอนโทรล TextBox มักจะถูกนำไปใช้ในทุกๆ ฟอร์มที่มีการรับกรอกข้อความจากผู้ใช้นี้ เนื่องจากคอนโทรลนี้ทำหน้าที่แสดงข้อมูล (โดยผ่านทางคุณสมบัติ Text) ในคอนโทรลและยังอนุญาตให้ผู้ใช้สามารถแก้ไขตัวอักษรต่างๆ ของคุณสมบัตินี้ได้ด้วยเช่นกัน นอกจากนี้แล้ว คอนโทรล TextBox ยังได้รวมเอาความสามารถหลายๆ ด้านของคอนโทรล Label เช่น สามารถแสดงข้อความมากกว่า 1 บรรทัด ความสามารถด้าน DDE (Dynamic Data Exchange) นอกจากนี้ยังสามารถถูกนำไปใช้งานในลักษณะของการกรอกรหัสผ่าน (Password) ได้อีกด้วยดังภาพ

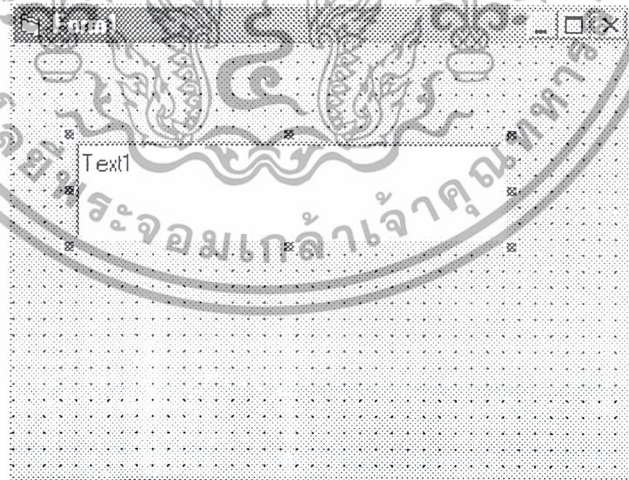

ภาพที่ 3.9 แสดงคอนโทรล TextBox ที่วางลงบนฟอร์ม

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

คอนโทรล Timer

คอนโทรล Timer เป็นคอนโทรลที่ใช้ในการควบคุมและจัดการเหตุการณ์ด้านเวลา ซึ่งเทียบได้กับประโยค ON TIME GOTO ของ QuickBasic โดยเราสามารถเขียนโค้ดเพื่อทำงานใดๆ เมื่อช่วงเวลาผ่านไปตามค่าที่กำหนด เช่น ทำการปรับการแสดงผลของฟอร์มต่างๆ 1 นาทีเป็นต้น โดยที่คอนโทรลนี้จะตอบสนองเหตุการณ์เพียงเหตุการณ์เดียวเท่านั้น แต่เราสามารถกำหนดให้แต่ละฟอร์มมีคอนโทรล Timer มากกว่า 1 คอนโทรล เนื่องจากคอนโทรล Timer เป็นคอนโทรลที่ทำงานตามนาฬิกาของระบบดังนั้นมันจึงถูกควบคุมโดยตัวของระบบเอง สำหรับวินโดว์ 95 และ NT ในทางปฏิบัติจะไม่มีกำกััดจำนวนของคอนโทรล Timer ในแต่ละฟอร์มดังนั้นเราจึงสามารถใช้งานคอนโทรล Timer พร้อมๆกันครั้งละหลายๆคอนโทรล ได้อย่างไม่จำกัด



ภาพที่ 3.10 แสดงคอนโทรล Timer ที่วางลงบนฟอร์ม

ในขณะที่ออกแบบคอนโทรล Timer ที่วางลงบนฟอร์มให้กับฟอร์ม ก็จะมีลักษณะดังรูป และเมื่อรันแอปพลิเคชัน คอนโทรลนี้จะไม่ถูกแสดงผลแต่จะมีการทำให้เกิดเหตุการณ์ Timer ทุกครั้งที่ช่วงเวลาครบตามค่าที่ได้กำหนดให้กับคุณสมบัติ Interval ของคอนโทรล Timer

คอนโทรลด้านฐานข้อมูล

แอปพลิเคชันที่จะต้องมีการเข้าถึงไฟล์ฐานข้อมูล ตัวแปลภาษาที่เหมาะสมกับการสร้างแอปพลิเคชันเหล่านี้ จึงต้องมีเครื่องมือที่สามารถสนับสนุนการจัดการฐานข้อมูลอย่างง่ายและมีประสิทธิภาพ Visual Basic เป็นตัวแปลภาษาที่มีการสนับสนุนระบบจัดการฐานข้อมูลในรูปแบบ Microsoft Access โดยอาศัย JET Database Engine ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ให้โปรแกรมเมอร์สามารถจัดการกับฐานข้อมูลได้ 2 วิธีดังนี้

1. คอนโทรลด้านฐานข้อมูล (Data Control)

การเข้าถึงฐานข้อมูลด้วยคอนโทรลด้านฐานข้อมูลจะเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดในการเขียน

โปรแกรมเพราะเราเพียงแค่นำฟิลด์ฐานข้อมูลฟิลด์นั้นๆ มาใส่แต่ละคอนโทรลและคอนโทรลค่าเอกสารเป็นเอกสารที่ส่งมอบให้กับผู้ใช้ซึ่งนั่นก็หมายความว่าผู้ใช้สามารถที่จะนำเอกสารค่าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

Data เท่านั้น คอนโทรลเหล่านี้จะจัดการสร้าง การแสดงผล การแก้ไขฟิลด์ต่างๆ ของฐานข้อมูล ให้โดยอัตโนมัติหรือตามที่ถูกกำหนดในคุณสมบัติต่างๆ สำหรับความสามารถโดยทั่วไปของ คอนโทรลด้านฐานข้อมูลมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

-สามารถสร้างตัวแปร Recordset โดยอ้างอิงกับตัวแปร Recordset ที่สนับสนุนโดย คอนโทรลด้านฐานข้อมูล

-แก้ไขโครงสร้างของฐานข้อมูล เช่น การแก้ไขตาราง (Table) ฟิลด์ (Field) หรือ ดัชนี (Index) เป็นต้น

-ค้นหาหรือสืบค้นข้อมูลจากฟิลด์ที่ถูกกำหนดของฐานข้อมูล

คอนโทรลที่สนับสนุนการติดต่อกับฐานข้อมูล (Bound Control) นั้น เราสามารถสังเกตได้จากคอนโทรลที่มีคุณสมบัติ Datafield, Datachange หรือ DataSource เป็นต้น ซึ่งคอนโทรลที่มีคุณสมบัติเหล่านี้ก็จะเป็นคอนโทรลด้านฐานข้อมูลทั้งสิ้น เช่น CheckBox, PictureBox, Data, ProgressBar, RichTextBox หรือ MaskedEdit เป็นต้น

1.Data Acces Object (DAO)

DAO เป็นโมเดลของคลาซของออบเจกต์ที่สนับสนุนการจัดการในเรื่องฐานข้อมูลในระบบ RelationalDatabase ซึ่งก็จะประกอบด้วยคุณสมบัติ โปรซีเจอร์เหตุการณ์และกวีวิธีเพื่อช่วยในการสร้าง แก้ไข จัดเก็บค้นหาและลบฐานข้อมูลโดยในการจัดการกับฐานข้อมูลในทางปฏิบัติ Visual Basic ก็จะสามารถใช้ความสามารถของ JET Database Engine (JET) ซึ่งเป็นแอนจินท์ที่ช่วยในการจัดการฐานข้อมูลด้วยกายภาพสำหรับ Visual Basic ฐานข้อมูลในรูปแบบ Microsoft Access จะถูกกำหนดให้เป็นฐานข้อมูลแม่แบบ (Native Database Format) ที่ถูกจัดการ โดย JET ซึ่งกลุ่มชนิดของฐานข้อมูลที่ Visual Basic สนับสนุน โดยผ่านทาง DAO และ JET สามารถแบ่งออกได้เป็น 3 กลุ่มดังนี้

-ฐานข้อมูลของ Visual Basic หมายถึง ฐานข้อมูลในรูปแบบของ Microsoft Access (.mdb) ซึ่ง JET สามารถที่จะจัดการ ได้โดยตรง ดังนั้นจึงเป็นรูปแบบของฐานข้อมูลที่เอ็นจินท์ JET สามารถจัดการ ได้รวดเร็วที่สุด

-ฐานข้อมูลภายนอก หมายถึง ฐานข้อมูลในรูปแบบ Indexed Sequential Access Method (ISAM) ซึ่งเป็นรูปแบบฐานข้อมูลสำหรับโปรแกรมด้านฐานข้อมูลระดับเดสก์ทอปในปัจจุบันนั่นเอง เช่น dBase IV, Foxpro, Paradox เป็นต้น ซึ่งผู้อ่านสามารถจัดการกับฐานข้อมูลในรูปแบบ ISAM ได้โดยตรงจาก Visual Basic เท่านั้น

-ฐานข้อมูล ODBC หมายถึง ฐานข้อมูลที่ทำารติดต่อ โดยผ่านทาง Open Database Connectivity (ODBC) ซึ่งเป็น มาตรฐานการจัดการกับฐานข้อมูลในรูปแบบที่แตกต่างกันของไมโครซอฟท์ เช่น ฐานข้อมูลชนิด ไคลเอนต์ เซิร์ฟเวอร์ Microsoft SQL Server เป็นต้น ดังนั้นเรา

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

จึงสามารถที่จะสร้าง แอปพลิเคชัน ชนิด 3 เกล็ด เซิร์ฟเวอร์ ด้านฐานข้อมูลได้โดยตรงจาก Visual Basic โดยมาตรฐาน ODBC นี้เอง

คอนโทรล Data

คอนโทรล Data เป็นคอนโทรลที่ใช้ในการเข้าถึงฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์และทำการเชื่อมต่อการแสดงผลข้อมูลของแต่ละฟิลด์ในฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์เข้ากับคอนโทรลด้านฐานข้อมูล (Data-Bound or Data-Aware Control) โดยเมื่อมีการเคลื่อนที่ไปยังเรคคอร์ดใดๆในฐานข้อมูลด้วยคอนโทรล Data ข้อมูลที่ถูกแก้ไขในคอนโทรลด้านฐานข้อมูลที่เชื่อมต่อกับคอนโทรล Data ซึ่งเป็นเรคคอร์ดปัจจุบันในขณะนั้นก็จะถูกจัดเก็บลงในฐานข้อมูลโดยอัตโนมัติแล้วจึงเคลื่อนที่ไปยังเรคคอร์ดถัดไปทันที แต่เนื่องจากคอนโทรล Data สามารถที่จะจัดเก็บข้อมูลที่ถูกแก้ไขให้อัตโนมัติ ดังนั้นถ้าหากเราต้องการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลก่อนที่จะถูกจัดเก็บโดยคอนโทรล Data ก็ตามารถกระทำได้โดยการเขียนโค้ดเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลในโพธิ์เซอร์ของเหตุการณ์ Validate ในขณะที่ออกแบบคอนโทรล Data ที่วางบนฟอร์มจะมีลักษณะดังรูป



ภาพที่ 3.11 แสดงคอนโทรล Data ที่วางลงบนฟอร์ม

คอนโทรล MScComm (Communication)

เนื่องจากในปัจจุบันมีการใช้งานมาตรฐานการเชื่อมต่อแบบ RS 232C กันอย่างแพร่หลาย ซึ่งเป็นมาตรฐานถูกกำหนดโดย EIA ซึ่งเป็นองค์กรอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ของสหรัฐอเมริกา โดยแบ่งการเชื่อมต่อออกเป็น 2 ลักษณะ คือ DTE (Data Terminal Equipment) และ DCE เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

(Data Communication Equipment) ซึ่งโดยปกติ DTE จะต้องต่อเข้ากับ DCE เสมอ เช่น การต่อเครื่องคอมพิวเตอร์ (อุปกรณ์ DTE) เข้ากับอุปกรณ์โมเด็ม (อุปกรณ์ DCE) เป็นต้น

พอร์ทอนุกรม RS 232C จะเป็นพอร์ทของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีขาต่อ (Connector) ทั้งประเภท 9 และ 25 ขาและเรียกว่า พอร์ท COM1: และ COM2: นั่นเอง ในความจริงพอร์ทอนุกรมไม่ได้ถูกควบคุมโดยตรงจาก CPU บนเมนบอร์ด แต่การสื่อสารทั้งหมดจะถูกเก็บโดยชิป UART (Universal Asynchronous Receiver/Transmitter) อีกทีหนึ่ง ซึ่งในปัจจุบันเบอร์ที่ใช้กันมากที่สุดก็คือ เบอร์ 16550C ซึ่งเป็นเวอร์ชันที่ได้รับการแก้ไขข้อผิดพลาดแล้ว ซึ่งชิป UART นี้จะทำหน้าที่ในการรับและส่งข้อมูลดังต่อไปนี้

การส่งข้อมูล

- รับตัวอักษรจากเครื่องคอมพิวเตอร์
- แปลงตัวอักษรให้เป็นสายข้อมูลแบบบิต (เราเรียกว่าขบวนการ Serialization)
- สร้างเฟรมข้อมูลโดยการเพิ่มบิตที่จำเป็นสำหรับการสื่อสารและการตรวจสอบเช่น บิต Start, Stop และ Parity เป็นต้น
- ส่งผ่านเฟรมข้อมูลที่สร้างขึ้นมาจากขั้นตอนที่ผ่านมาด้วยความเร็วของโมเด็มหรือพอร์ทอนุกรม (Baud Rate)
- แสดงสถานะความพร้อมที่จะรับข้อมูลตัวอักษรถัดไปให้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ในการรับข้อมูล (Data Receiver)
- รับตัวอักษรจากตัวอินเตอร์เฟส
- ตรวจสอบความถูกต้องของเฟรมข้อมูลตามมาตรฐานเฟรมที่กำหนดโดยถ้าหากเฟรมข้อมูลมีรูปแบบที่ไม่ถูกต้องก็จะมีอาการแจ้งข้อผิดพลาดทันที
- ตรวจสอบความถูกต้องของพาริตี
- แปลงสายข้อมูลแบบบิตให้เป็นตัวอักษร
- ส่งสายตัวอักษรให้กับเครื่องคอมพิวเตอร์
- แสดงสถานะความพร้อมที่จะรับข้อมูลตัวอักษรถัดไปให้กับอินเตอร์เฟส

คอนโทรล MSComm เป็นคอนโทรลตัวหนึ่งที่จะช่วยในการติดต่อกับพอร์ทอนุกรม (Serial Port) ซึ่งสามารถรับส่งข้อมูลผ่านทางพอร์ทอนุกรมได้ด้วยคอนโทรลนี้ เช่น การติดต่อผ่านทางโมเด็ม หรือ ติดต่อกับบอร์ดอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น ซึ่งคอนโทรล MSComm ที่มากับ Visual Basic จะเป็นคอนโทรลที่ทำงานโดยมีการตอบสนองต่อเหตุการณ์แบบ Event-Driven นั่นคือ คอนโทรลจะทำหน้าที่ตรวจสอบการเกิดขึ้นหรือร้องขอให้เกิดเหตุการณ์ต่างๆกับพอร์ทอนุกรมโดยอัตโนมัติและจะมีการแจ้งเตือนให้ผู้อ่านได้รับทราบโดยผ่านโพธิ์ซีเอร์เหตุการณ์ เช่นเดียวกับคอนโทรลทั่วไปของ Visual Basic นั่นเอง ดังนั้นในการเขียนโค้ดเราจึงไม่จำเป็นต้องสร้าง

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

โพธิ์เซอร์ที่ทำหน้าที่คอยตรวจสอบเหตุการณ์ต่างๆ ของพอร์ตอนุกรมซึ่งจะทำให้ง่ายต่อการทำงานเป็นอย่างมากคอนโทรล MSComm จะมีหน้าที่สำหรับการสื่อสารผ่าน

พอร์ตอนุกรม 3 ประการ ดังต่อไปนี้

- หมายความว่าเลขติดต่อกับ โทรศัพท์ปลายทางที่กำหนด
- ตรวจสอบการเข้ามาของข้อมูลยังพอร์ตอนุกรมโดยอัตโนมัติ
- ส่งข้อมูลตามที่กำหนดจากโปรแกรมไปยังพอร์ตอนุกรม


ในความจริงคอนโทรล MSComm ไม่ได้ทำหน้าที่ติดต่อกับพอร์ตอนุกรมโดยตรงแต่มันจะทำหน้าที่เรียกใช้ฟังก์ชันวินโดว์ API ซึ่งวินโดว์จะทำการส่งหรือรับข้อมูลผ่านพอร์ตอนุกรมโดยอาศัยไดรเวอร์ Comm.drv อีกทอดหนึ่ง ดังนั้นจึงสามารถสรุปสั้นๆ ได้ว่าทุกครั้งที่เรามีการเรียกใช้คอนโทรล MSComm ก็หมายถึงเรียกใช้ฟังก์ชันวินโดว์ API ซึ่งจะถูกตีความอีกทอดหนึ่งโดยไดรเวอร์ Comm.drv จากนั้นก็จะส่งผ่านข้อมูลที่ถูกรับจัดรูปแบบตามมาตรฐานการสื่อสาร (ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ที่ต่อเข้ากับพอร์ตอนุกรม) .ให้กับตัวไดรเวอร์อีกทอดหนึ่งนั่นเอง

การกำหนดคุณสมบัติของคอนโทรล MSComm ในขณะออกแบบเราสามารถกระทำได้อย่างสะดวกโดยการคลิกไปที่ปุ่มของรายการ (Custom) ในหน้าต่างคุณสมบัติซึ่งก็จะปรากฏไดอะล็อกบ็อกซ์ Property Pages เพื่อให้เราได้ปรับแต่งค่าของคุณสมบัติของคอนโทรล MSComm สนับสนุน ซึ่งปุ่มต่างๆของไดอะล็อกบ็อกซ์ Property Pages มีความหมายดังนี้

- ปุ่มคำสั่ง OK ยอมรับการแก้ไขคุณสมบัติของคอนโทรล MSComm
- ปุ่มคำสั่ง Cancel ยกเลิกการแก้ไขคุณสมบัติของคอนโทรล MSComm
- ปุ่มคำสั่ง Apply อัปเดตคุณสมบัติที่ถูกแก้ไขของคอนโทรล MSComm
- ปุ่มคำสั่ง Help แสดงผล Help ของคอนโทรล MSComm

สำหรับฟอร์มหนึ่งๆเราสามารถเพิ่มได้หลายๆคอนโทรล MSComm ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความต้องการของเราในการติดต่อกับพอร์ตอนุกรมใดบ้าง สำหรับวินโดว์ 95 และ NT 4.0 เราสามารถติดตั้งพอร์ตอนุกรมได้มากกว่า 4 พอร์ต โดยเราสามารถเพิ่มคอนโทรล MSComm ลงในฟอร์มก็จะปรากฏดังรูป


เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

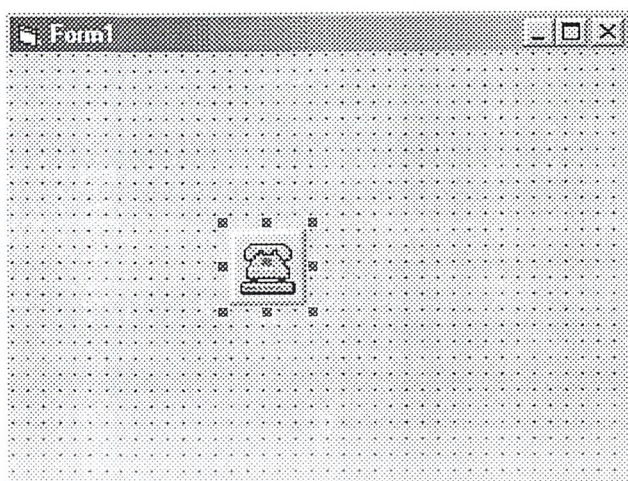

ภาพที่ 3.12 แสดงคอนโทรล MSComm ที่วางลงบนฟอร์ม

3.2 การสื่อสารแบบอนุกรม

การสื่อสารแบบอนุกรมนั้นจะแบ่งออกได้เป็น 2 แบบคือการสื่อสารอนุกรมแบบซิงโครนัส และการสื่อสารอนุกรมแบบอะซิงโครนัส การสื่อสารแบบซิงโครนัสจะมีสัญญาณนาฬิกาที่ร่วมอยู่กับการรับและส่งสัญญาณด้วย ตัวอย่างการส่งข้อมูลแบบซิงโครนัสก็คือที่บอร์ดของคอมพิวเตอร์ ซึ่งสายเส้นหนึ่งจะเป็นสายของนาฬิกา ส่วนสายอีกเส้นจะเป็นสายของข้อมูล ดังนั้นการติดต่อกันแบบซิงโครนัสนี้จะต้องใช้สายในการเชื่อมต่ออย่างน้อยที่สุด 3 เส้นคือ สัญญาณนาฬิกา, ข้อมูล และกราวด์ รูปที่ 1-1 แสดงให้เห็นถึงไทมิงไคอะแกรมของการส่งข้อมูลแบบซิงโครนัส การสื่อสารข้อมูลแบบอะซิงโครนัส

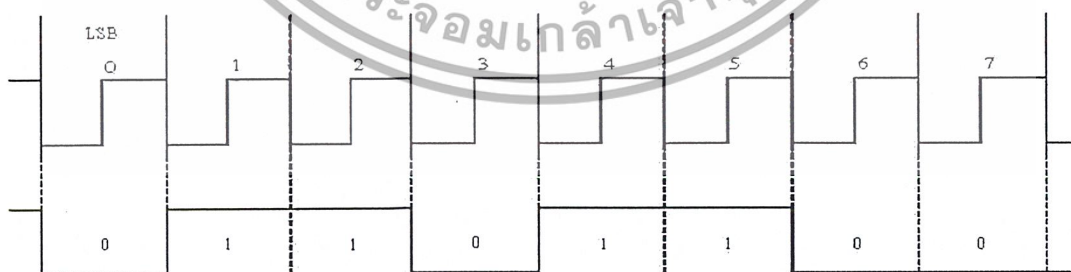

ภาพที่ 3.13 แสดงรูปแบบอย่างง่ายที่สุดของข้อมูลอนุกรม

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้


3.2.1 การสื่อสารข้อมูลแบบอะซิงโครนัส

การสื่อสารข้อมูลแบบอะซิงโครนัสคือการรับและส่งข้อมูลไปในสายโดยไม่จำเป็นต้องมีสัญญาณนาฬิกาพร้อมด้วยเหมือนกับการรับส่งข้อมูลแบบซิงโครนัส แต่จะใช้การกำหนดค่าสัญญาณนาฬิกาทั้งภาครับและภาคว่งให้มีค่าเท่ากัน ซึ่งเรียกสัญญาณนาฬิกาที่ใช้ในการกำหนดค่าให้ภาครับ และภาคว่งนี้ว่า อัตราการถ่ายทอดข้อมูล หรือ บอดเรต (baudrate) มีหน่วยเป็น บิตต่อวินาที (bit per secone: bps)

รูปแบบของข้อมูลที่ใช้ในการรับส่งแบบอะซิงโครนัสประกอบด้วย 4 ส่วนด้วยกันคือ

1. บิตเริ่มต้น (Start Bit) ซึ่งจะมีขนาด 1 บิต
2. บิตข้อมูลแบบอนุกรมจะมีขนาด 5,6,7 หรือ 8 บิต
3. บิตตรวจสอบพาริตี (Parity Bit) จะมีขนาด 1 บิตหรือไม่มี
4. บิตปิดท้าย (Stop Bit) จะมีขนาด 1,1.5 หรือ 2 บิต

รูปที่ 1-2 แสดงรูปแบบของข้อมูลอนุกรมแบบอะซิงโครนัส ซึ่งเมื่อไม่มีข้อมูลที่จะส่ง ขา DATA จะมีสถานะลอจิก "1" ซึ่งจะเรียกสถานะนี้ว่าสถานะหยุดรอ (waiting stage) การเริ่มต้นจากนั้นบิตข้อมูลจะถูกส่งออกไป โดยเริ่มจากบิตที่มีน้ำหนักค่าต่ำที่สุด (LSB) ก่อน ซึ่งข้อมูลในไบต์ที่จะส่งอาจจะมีจำนวนบิต 5,6,7 หรือ 8 บิตก็ได้ จากนั้นจะตามด้วยบิตพาริตี ซึ่งใช้เพื่อตรวจสอบความผิดพลาดที่เกิดขึ้นจากการส่งข้อมูล บิตสุดท้ายที่จะส่งคือบิตปิดท้าย ซึ่งจะใช้เวลาค้ำมีสถานะลอจิก 1 อีกครั้ง ด้วยระยะเวลาอย่างน้อย 1 บิต, 1.5 บิต หรือ 2 บิต เพื่อเป็นการแสดงว่าสิ้นสุดข้อมูลแล้ว

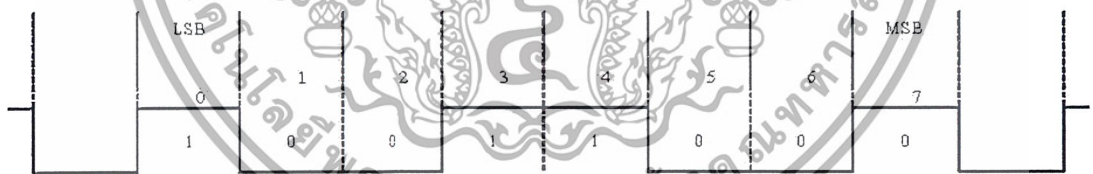

ภาพที่ 3.14 รูปแบบอย่างง่ายที่สุดของข้อมูลอนุกรมแบบอะซิงโครนัส

อุปกรณ์พิเศษที่ได้รับการออกแบบมาสำหรับการรับและส่งข้อมูลแบบอะซิงโครนัสเรียกว่า Universal Asynchronous Receiver/Transmitter หรือ UART อัตราความเร็วในการรับและส่งข้อมูลของการรับส่งข้อมูลแบบอะซิงโครนัสคือค่าบอดเรต ซึ่งก็คือค่าจำนวนบิตต่อวินาทีที่ใช้ในการรับและส่งข้อมูล บอดเรตมาตรฐานที่ใช้สำหรับพอร์ตอนุกรม RS-232 ได้แก่ 110, 150, 300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600, และ 19200 บิตต่อวินาที และมีค่าเพิ่มมากขึ้นตามเทคโนโลยีของคอมพิวเตอร์ ซึ่งการรับส่งแบบอนุกรมโดยไม่ผ่านโมเด็มอาจจะสามารถกำหนดค่าบอดเรตได้สูงถึง 115200 บิตต่อวินาที เนื่องจากบอดเรตคือจำนวนบิตของข้อมูลที่สามารถถ่ายทอดได้ภายใน 1 วินาที ยกตัวอย่าง ข้อมูลอนุกรมถูกส่งในลักษณะ 8 บิต ไม่มีเอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

การตรวจสอบพาริตี มีบิตเริ่มต้น 1 บิต และบิตปิดท้าย 1 บิต ความยาวของข้อมูลที่รับส่งนี้เท่ากับ 10 บิต ถ้าใช้บิตเรดในการส่งข้อมูลเท่ากับ 9600บิตต่อวินาที ก็จะสามารถรับส่งข้อมูลได้ด้วยความเร็ว 960 ไบต์ต่อวินาที และถ้ามีการใช้พาริตีความเร็วในการรับส่งข้อมูลจะเหลือเป็น 872 ไบต์ต่อวินาที

3.2.2 มาตรฐานพอร์ตอนุกรมแบบ RS-232

มาตรฐานการเชื่อมต่อแบบอนุกรม RS-232 เป็นมาตรฐานอุตสาหกรรมที่ออกแบบมาเพื่อใช้ในการส่งข้อมูลอนุกรมแบบอะซิงโครนัส 2 ทิศทาง โดยมาตรฐาน RS-232 ในอดีตนั้นถูกออกแบบมาเพื่อการส่งผ่านข้อมูลจากคอมพิวเตอร์ไปยังโมเด็มเพียงอย่างเดียวเพื่อที่จะนำข้อมูลจากโมเด็มนี้สื่อสารผ่านสายโทรศัพท์ไปยังคอมพิวเตอร์อีกชุดซึ่งอยู่ห่างไกลกัน โดยคณะกรรมการที่เรียกว่า สมาคมอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Industries Association: EIA) ได้วางมาตรฐานที่มีชื่อเรียกว่า EIA RS-232 มาตรฐานนี้ในช่วงแรกจะใช้คอนเน็กเตอร์เป็นแบบ DB-25 โดยกำหนดความยาวสูงสุดของสายสัญญาณไว้ที่ 50 ฟุต มีระดับสัญญาณตั้งแต่ -3 ถึง -12V แสดงว่ามีข้อมูล (Mark) และ +3 ถึง +12V แสดงว่าเป็นช่องว่าง (Space)

มาตรฐาน RS-232 ได้กำหนดรูปแบบของอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อข้อมูล (Data Terminal Equipment: DTE) กับวงจรข้อมูลปลายทาง (Data Circuit Terminating: DCE) ไว้ว่า อุปกรณ์ DTE จะต้องเป็นอุปกรณ์ที่มีการประมวลผลในตัวเช่น ไมโครคอนโทรลเลอร์หรือไมโครคอมพิวเตอร์ ซึ่งมีความสามารถในการสร้างบิตข้อมูลแบบอนุกรมได้ ส่วนอุปกรณ์ DCE จะทำหน้าที่เป็นเพียงตัวรับข้อมูลที่ส่งมาจาก DTE เท่านั้น โดยการรับส่งข้อมูลระหว่างอุปกรณ์ทั้งสองจะกระทำผ่านมาตรฐาน RS-232


ข้อแตกต่างของอุปกรณ์ DTE และอุปกรณ์ DCE อย่างหนึ่งที่ได้ชี้ชัดคือ คอนเน็กเตอร์ของ DTE จะเป็นตัวผู้ ส่วนคอนเน็กเตอร์ของ DCE จะเป็นตัวเมีย ซึ่งพอร์ตอนุกรมของคอมพิวเตอร์ที่ใช้กันอยู่ทั่วไปจะเป็นแบบ DTE ส่วนคอนเน็กเตอร์ที่อยู่โมเด็มจะเป็นแบบ DCE

สำหรับการใช้งานบนคอมพิวเตอร์ พอร์ตอนุกรม RS-232 มักถูกใช้เชื่อมต่อกับโมเด็มหรือเมาส์ โดยสามารถรับส่งข้อมูลได้ด้วยความยาวของสายสัญญาณสูงสุดถึง 20 เมตร


3.2.3 คอนเน็กเตอร์สำหรับพอร์ต RS-232 และการเชื่อมต่อ

มาตรฐานการเชื่อมต่อแบบ RS-232 จะใช้คอนเน็กเตอร์แบบ DB-25 ตัวผู้หรือ DB-9 ตัวผู้ ซึ่งคอนเน็กเตอร์แบบ DB-25 จะมีขาต่อใช้งานเพียง 9 เส้นเช่นเดียวกับคอนเน็กเตอร์แบบ DB-9 เนื่องจากขาอื่น ๆ ที่เคยใช้งานในอดีต ปัจจุบันมีการใช้งานไม่มากนัก จึงถูกยกเลิกไป โดยแสดงรูปร่างและตำแหน่งขาในรูป

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

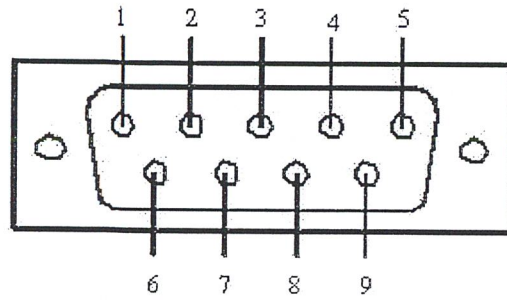

ภาพที่ 3.15 แสดงคอนเน็กเตอร์อนุกรม 9 ขาหรือแบบ DB-9 (มองจากด้านหลังคอมพิวเตอร์)

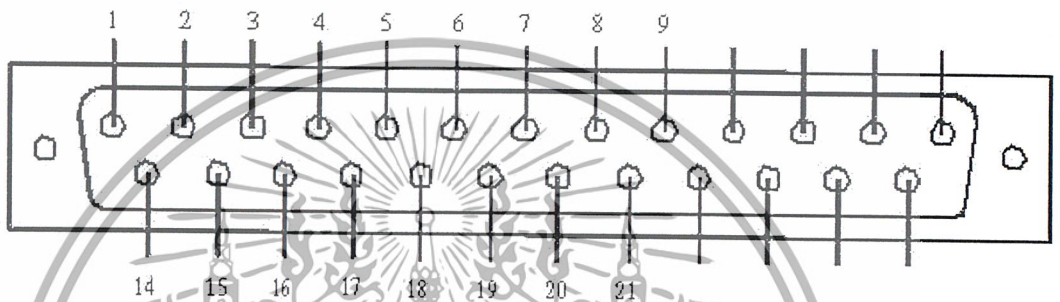


ภาพที่ 3.16 แสดงคอนเน็กเตอร์อนุกรม 25 ขาหรือแบบ DB-25 (มองจากด้านหลังคอมพิวเตอร์)

ตารางที่ 3.3 เปรียบเทียบ DB-9 และ DB-25


คอนเน็กเตอร์ DB-9	คอนเน็กเตอร์ DB-25	ชื่อของสายสัญญาณ	ชนิดของสายสัญญาณ
1	8	Data Carrier Detect: DCD	อินพุต
2	3	Received Data : RxD	อินพุต
3	2	Transmitted Data : TxD	เอาต์พุต
4	20	Data Terminal Ready: DTR	เอาต์พุต
5	7	Signal Ground : GND	-
6	6	Data Set Ready : DSR	อินพุต
7	4	Request To Send : RTS	เอาต์พุต
8	5	Clear To Send : CTS	อินพุต
9	22	Ring Indicator : RI	อินพุต

สำหรับการเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์กับอุปกรณ์ภายนอกแสดงดังในรูป 3.17 ลูกศรในรูปแสดงถึงทิศทางของข้อมูล ในรูป เป็นการเชื่อมต่อแบบ Null modem หรือการเชื่อมต่อโดยตรงโดยไม่ต้องผ่านโมเด็ม โดยมีการตรวจสอบหรือแฮนด์เช็กเต็มรูปแบบ ส่วนในรูปที่ 3.18 เป็นการเชื่อมต่อแบบ Null modem ในลักษณะที่ใช้สายสัญญาณเพียง 3 เส้น โดยเส้นหนึ่งสำหรับส่งข้อมูล อีเส้นสำหรับเอกสารเป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น เมื่อผู้ดูแลเห็นประโยชน์ในการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

รับข้อมูล และเส้นสุดท้ายเป็นกราวด์ สำหรับรายละเอียดหน้าที่การทำงานในและขาของพอร์ตอนุกรม RS-232 มีดังนี้

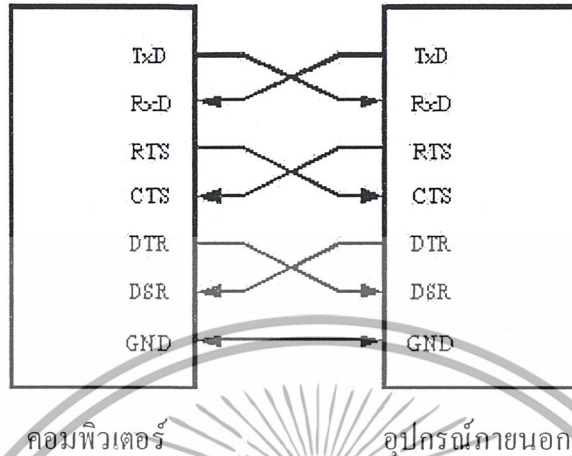

ภาพที่ 3.17 แสดงการต่ออุปกรณ์ภายนอกเข้ากับคอมพิวเตอร์แบบ Null modem

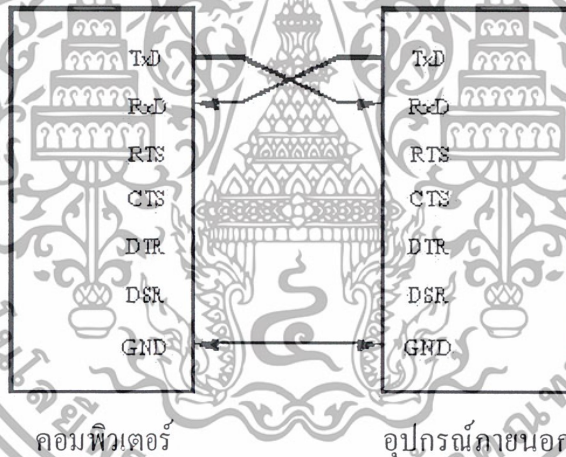

ภาพที่ 3.18 แสดงการต่ออุปกรณ์ภายนอกเข้ากับคอมพิวเตอร์แบบ RS-232 โดยใช้สายสัญญาณเพียง 3 เส้น

-Data Carrier Detect: DCD หรืออาจเรียกว่า Carrier Detect:: CD ขานี้จะแอกตีฟเมื่อมีการส่งสัญญาณพาห้จากอุปกรณ์สื่อสารข้อมูล เช่น โมเด็ม สำหรับการใช้งานปกติ นี้จะไม่ได้ถูกใช้งานมากนัก

-Receive Data: RD หรือ RxD ขานี้ใช้เพื่อรับสัญญาณอนุกรมเข้ามายังคอมพิวเตอร์โดยนำข้อมูลที่อ่านได้เก็บไว้ในรีจิสเตอร์ บัฟเฟอร์

-Transmitted Data: TD หรือ TxDขานี้ใช้เพื่อส่งข้อมูลออกจากคอมพิวเตอร์ โดยนำข้อมูลที่เก็บอยู่ในบัฟเฟอร์สำหรับส่งข้อมูลส่งออกไป

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

-Data Terminal Ready: DTR เป็นขาสัญญาณที่ส่งออกจากคอมพิวเตอร์เพื่อให้อุปกรณ์ปลายทางรับรู้ว่า ต้องการติดต่อด้วย โดยขา DTR นี้จะต้องเชื่อมต่อกับขา DSR ของอุปกรณ์ปลายทาง และขา DTR ของอุปกรณ์ปลายทางจะต้องเชื่อมต่อกับขา DSR ของคอมพิวเตอร์ ถ้าใช้การเชื่อมต่อเป็นแบบ Null Modem ซึ่งใช้สายในการเชื่อมต่อเพียง 3 เส้น จะต้องต่อขา DTR และ DSR ของตัวมันเองเข้าด้วยกันและต้องต่อกับขา DCDด้วยในกรณีที่โปรแกรมสื่อสารที่ใช้มีการตรวจจับสัญญาณพาห์

-Signal Ground: GND ขากราวด์ของระบบ

-Data Set Ready: DSR ขานี้จะใช้คู่กับขา DTR เพื่อตรวจสอบการเชื่อมต่อกันระหว่างคอมพิวเตอร์กับอุปกรณ์ปลายทาง ซึ่ง DSR นี้จะเป็นขาสำหรับรับข้อมูลจากภายนอกซึ่งถูกส่งมาจากขา DTR

-Request To Send: RTS เป็นขาสำหรับส่งสัญญาณร้องขอให้ทางอุปกรณ์ปลายทางส่งข้อมูลกลับมายังคอมพิวเตอร์ โดยขาที่รับสัญญาณ RTS ก็คือขา CTS ในกรณีที่ใช้การเชื่อมต่อ Null modem 3 สาย จะต้องเชื่อมต่อกับขา RTS และ CTS ของตัวมันเองเข้าด้วยกัน เพื่อให้การรับและส่งข้อมูลสามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา

-Clear To Send: CTS ขานี้จะคอยรับสัญญาณจากขา RTS เมื่อรับสัญญาณได้ ข้อมูลที่ขา TxD จะถูกส่งออกไป ดังนั้นขานี้จึงถูกใช้เพื่อตรวจสอบอุปกรณ์ต่อพ่วงว่าพร้อมที่จะรับข้อมูลหรือไม่

-Ring Indicator: RI ใช้แสดงสถานะสัญญาณเรียกจากสายโทรศัพท์ ปกติในการสื่อสารโดยทั่วไปสายนี้จะไม่ถูกใช้งาน จะใช้งานก็ต่อเมื่อมีการเชื่อมต่อกับโมเด็มและโปรแกรมมีการตรวจสอบสัญญาณนี้เท่านั้น

3.2.4 UART

UART มาจากคำว่า Universal Asynchronous Receiver Transmitter ซึ่งหมายถึงอุปกรณ์ที่หน้าที่รับและส่งข้อมูลแบบอะซิงโครนัสนั่นเอง สำหรับการสื่อสารอนุกรมบนคอมพิวเตอร์แล้ว UART ถือว่าเป็นหัวใจสำคัญของการสื่อสารอนุกรม

หน้าที่หลักของ UART คือทำหน้าที่แปลงข้อมูลที่อยู่ในรูปแบบขนานจากคอมพิวเตอร์ให้อยู่ในรูปแบบอนุกรมแบบอะซิงโครนัส แล้วส่งออกไป และทำหน้าที่แปลงสัญญาณอนุกรมแบบอะซิงโครนัสที่ป้อนเข้ามายัง UART ให้เป็นแบบขนานก่อนที่จะส่งเข้าสู่คอมพิวเตอร์ ซึ่งนอกจาก UART จะส่งข้อมูลไปยังคอมพิวเตอร์แล้ว ยังแจ้งข้อมูลอื่นๆ ให้คอมพิวเตอร์รับทราบด้วย เช่น อัตราเร็วในการรับส่งข้อมูล (ผิดพลาดจากพาริตี, เฟรมข้อมูล, โอเวอร์รัน) เป็นต้น

ภายใน UART จะมีส่วนของวงจรสร้างบอดเรตแบบโปรแกรมได้ (programmable baudrate

generator) โดยที่การกำหนดค่าตัวหารให้กับสัญญาณนาฬิกาของ UART โดยตัวหารนี้มีขั้นตอนในการคำนวณโดยที่เลขที่ส่งหรือรับคือค่าที่คูณด้วยค่าตัวหารนี้จะมีขั้นตอนในการคำนวณค่าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ดังนั้นจึงสามารถกำหนดตัวหารอยู่ในช่วง 1- 56,535 UART สามารถรับส่งข้อมูลได้ทั้งแบบ ฮาล์ฟดูเพล็กซ์ (half duplex) และ ฟูลดูเพล็กซ์ (full duplex) โดยการส่งแบบฮาล์ฟดูเพล็กซ์เป็นการ ส่งแบบทิศทางเดียว ส่วนการส่งแบบฟูลดูเพล็กซ์นั้นสามารถรับและส่งข้อมูลได้ในคราวเดียวกัน

ในเครื่องคอมพิวเตอร์ทั่วไปมี UART ที่ใช้งานกันอยู่ 2 เบอร์คือ 8250 ซึ่งเป็น UART มาตรฐานที่มีใช้กันมานาน UART เบอร์นี้จะมียุโรปเฟอร์สำหรับรับและส่งข้อมูลตำแหน่งเดียวกัน ทำให้การรับและส่งข้อมูลถูกจำกัดความเร็วอยู่ที่ 57.6 กิโลบิตต่อวินาทีเท่านั้น แต่ UART เบอร์นี้ก็ ถือเป็นต้นแบบของ UART ที่ใช้ในคอมพิวเตอร์โดยคอมพิวเตอร์ทุกๆ รุ่นจะต้องสนับสนุนการทำงานตามรูปแบบของ UART เบอร์นี้

UART อีกเบอร์หนึ่งคือ 16450 มีความสามารถรับส่งข้อมูลได้ที่ความเร็ว 115,200 บิตต่อวินาที และเพิ่มรีจิสเตอร์สำหรับพักข้อมูลสำหรับ UART นอกจากรุ่นนี้ยังเพิ่มส่วนของชิพรีจิสเตอร์แบบ FIFO (First In First Out) ขนาด 16 ไบต์เข้าไปทำให้สามารถสนับสนุนความเร็วในการรับส่งข้อมูลของที่ 26 กิโลบิตต่อวินาทีได้ โดยคอมพิวเตอร์ในปัจจุบันใช้ UART เบอร์นี้หรือ ใหม่กว่า เช่น เบอร์ TL16C750 ซึ่งมีรีจิสเตอร์แบบ FIFO ขนาด 64 ไบต์ทำงานได้ที่ระดับแรงดัน +5V และ +3V มีโหมตประหยัดพลังงาน สามารถรับส่งข้อมูลได้ที่ความเร็ว 1 เมกะบิตต่อวินาทีเมื่อใช้ สัญญาณ นาฬิกา 16 MHz

อย่างไรก็ตาม ความเร็วในการส่งข้อมูลที่มาจกมายของ UART เบอร์ใหม่ๆ ก็ไม่ได้ช่วยให้ การรับส่งข้อมูลของคอมพิวเตอร์เร็วขึ้น เนื่องจากว่าคอมพิวเตอร์ยังใช้ความถี่ของสัญญาณนาฬิกา ในการแปลงข้อมูลเพียง 1.8432 MHz เท่านั้น

3.2.5 รีจิสเตอร์ของพอร์ตอนุกรม RS-232

เครื่องคอมพิวเตอร์โดยทั่วไปสามารถต่อพอร์ตอนุกรม RS-232 สูงสุดได้ 4 พอร์ต ซึ่งจะมีชื่อเรียกเป็น COM1, COM2, COM3, และ COM4 ซึ่งพอร์ตอนุกรมแต่ละตัวต่างก็ใช้งาน UART ภายในคอมพิวเตอร์ในการติดต่อกับอุปกรณ์ภายนอกเช่นเดียวกัน

ในรูปที่ 1-5 แสดงไดอะแกรมการทำงานภายในของพอร์ตอนุกรมซึ่งประกอบไปด้วยรีจิสเตอร์ขนาด 8 บิต 8 ตัวที่ใช้งานร่วมกับ UART แอดเดรสของรีจิสเตอร์ภายในพอร์ตอนุกรมสามารถคำนวณได้จากค่ารีจิสเตอร์พื้นฐานของพอร์ตอนุกรม ยกตัวอย่าง พอร์ตอนุกรม COM1 มีแอดเดรสอยู่ที่ 3F8H ตำแหน่งของรีจิสเตอร์ต่างๆ จะเป็นตำแหน่งที่บวกเข้าไปกับค่า 3F8H โดยรีจิสเตอร์ที่ใช้งานกับพอร์ตอนุกรมมีดังนี้

00H เป็นรีจิสเตอร์บัฟเฟอร์สำหรับเก็บข้อมูลรับเข้ามาหรือเตรียมข้อมูลก่อนที่จะส่งออกไป

01H รีจิสเตอร์อินเทอร์เรพต์ ใช้ในการเซตโหมดการอินเตอร์รัปต์ของพอร์ต

อนุกรม

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

02H รีจิสเตอร์แสดงโหมดการอินเตอร์รัปต์ ใช้เพื่อตรวจสอบโหมดการอินเตอร์รัปต์เมื่อมีการอินเตอร์รัปต์เกิดขึ้น

03H รีจิสเตอร์กำหนดรูปแบบของข้อมูล

04H รีจิสเตอร์ควบคุมโมเด็ม ใช้ตรวจสอบบิตสำหรับติดต่อกับโมเด็ม เช่น RTS หรือ DTR


05H รีจิสเตอร์แสดงสถานะการรับและการส่งข้อมูลแบบอนุกรม

06H รีจิสเตอร์แสดงสถานะของโมเด็ม ซึ่งจะแสดงสถานะของขา DCD, Ri, DSR และ CTS

07H รีจิสเตอร์สำหรับการเก็บข้อมูลชั่วคราว

ลักษณะสัญญาณอินพุตและเอาต์พุตของพอร์ต RS-232

สัญญาณเอาต์พุตที่ใช้ควบคุม (RTS และ DTR) และสัญญาณแสดงสถานะอินพุต (CTS, DSR และ DCD) ของพอร์ตอนุกรม RS-232 จะถูกกลับสถานะภายในตัว UART ส่วนสัญญาณข้อมูลทั้งภาคส่งและรับจะไม่ถูกกลับสถานะ UART จะให้ระดับสัญญาณเอาต์พุตออกมาเป็นแบบทีทีแอล เท่านั้น ดังนั้นเมื่อสัญญาณถูกส่งออกมาจาก UART จึงต้องส่งเข้าสู่วงจรขับเพื่อปรับระดับแรงดันให้ได้ระดับสัญญาณเป็นไปตามมาตรฐาน RS-232 ก่อนส่งออกไปจากคอมพิวเตอร์สำหรับอุปกรณ์ต่อเชื่อมปลายทางก็จะต้องมีวงจรขับในลักษณะนี้เช่นเดียวกัน เพื่อให้ได้ระดับสัญญาณในระดับเดียวกัน แต่วงจรขับที่ใช้ทั้งภายในคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อเชื่อมปลายทางนั้นจะถูกกลับสถานะ ดังแสดงเป็นบล็อกลไลอะแกรม

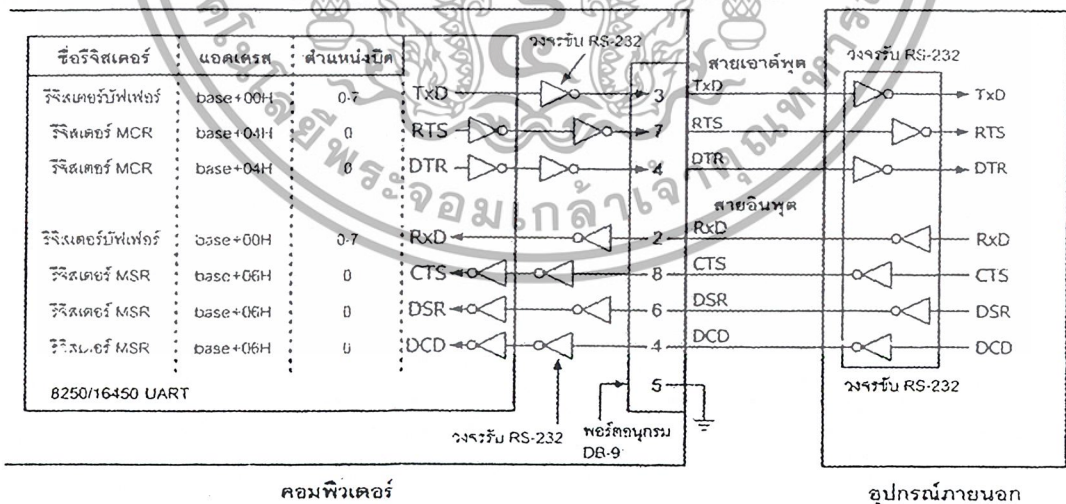

ภาพที่ 3.19 แสดงบล็อกลไลอะแกรมสัญญาณอินพุตและเอาต์พุตของพอร์ต RS-232

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

3.2.6 แอดเดรสของพอร์ตอนุกรม

แอดเดรสพื้นฐานของพอร์ตอนุกรมมี 4 ตำแหน่งดังนี้คือ

รูปที่ 1-6 ไปอะแกรมแสดงโครงสร้างทางฮาร์ดแวร์ของพอร์ตอนุกรม

COM1: 3F8H

COM2: 2F8H

COM3: 3E8H

COM4: 2E8H

เมื่อเริ่มเปิดเครื่องเพื่อใช้งานคอมพิวเตอร์ ไปออสภายในคอมพิวเตอร์จะทำการตรวจสอบแอดเดรสของพอร์ตอนุกรมทั้งหมด ถ้าไปออสตรวจพบแอดเดรสของพอร์ตอนุกรม ไปออสจะนำแอดเดรสที่ตรวจพบไปเก็บไว้ในหน่วยความจำขนาด 2 ไบต์ สำหรับพอร์ตอนุกรม COM1 จะเก็บไว้ที่แอดเดรส 0000:0400H และ 0000:0401H ส่วนตำแหน่งอื่นๆ มีรายละเอียดดังนี้

COM2 = 0000:0402H – 0000:0403H

COM3 = 0000:0404H – 0000:0405H

COM4 = 0000:0406H – 0000:0407H

นอกจากนี้ที่หน่วยความจำแอดเดรส 0000:0411H ยังใช้สำหรับแสดงจำนวนของพอร์ตอนุกรมที่มีอยู่ในคอมพิวเตอร์อีกด้วย โดยมีรายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 1-2

ตาราง 3.4 แสดงจำนวนของพอร์ตอนุกรมที่มีอยู่ในคอมพิวเตอร์

บิต 3	บิต 2	บิต 1	จำนวนพอร์ต
0	0	0	ไม่มีพอร์ตอนุกรม
0	0	1	มีพอร์ตอนุกรม 1 พอร์ต
0	1	0	มีพอร์ตอนุกรม 2 พอร์ต
0	1	1	มีพอร์ตอนุกรม 3 พอร์ต
1	0	0	มีพอร์ตอนุกรม 4 พอร์ต

3.2.7 ระดับแรงดันที่ใช้งานสำหรับพอร์ตอนุกรม RS-232

มาตรฐานการสื่อสารข้อมูลของพอร์ตอนุกรม ได้ระบุช่วงระดับแรงดันสำหรับการทำงานของพอร์ตอนุกรมไว้ว่า ที่ลอจิก “0” จะมีระดับสัญญาณ +3 ถึง +15V ส่วนลอจิก “1” จะมีระดับ

สัญญาณ -3 ถึง -15V ระดับสัญญาณนี้ทำให้ไม่สามารถที่จะนำเอาตั่วใดๆ ต่อเข้ากับลอจิกเกต

เอกสราเป็นนอกสราที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานที่เป็การสื่อสารทว่านี้ไปอนุภาคนี้ทำไปดิ้ประยเหตุการค้ำเพื่อใช้งานได้โดยตรง จะคือคานวงจรเพื่อเป็ถึยระดับแรงดันแลยคองน โดยปกติจะใช้โอชจ่าพวกไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสราทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

RS-232 transceiver ที่นิยมมากคือ MAX232 หรือ ICL232 ไปซีในกลุ่มนี้จะทำหน้าที่แปลงระดับแรงดันของ RS-232 ให้อยู่ในระดับ ทีทีแอล โดยลอจิก “0” ซึ่งเดิมมีระดับสัญญาณ +3 ถึง +15V จะถูกแปลงเป็น 0V ส่วนลอจิก “1” ซึ่งมีระดับสัญญาณ -3 ถึง -15V จะแปลงเป็น +5V ทั้งนี้เพื่อให้สามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ดิจิทัลอื่นที่ใช้ระดับแรงดัน ทีทีแอล ได้


3.3 สเต็ปป์มอเตอร์

สเต็ปป์มอเตอร์ แบ่งออกได้เป็นหลายชนิดด้วยกัน เช่น สเต็ปป์มอเตอร์แบบแปรค่ารีลักแตนซ์ (Variable-reluctance), สเต็ปป์มอเตอร์แบบแม่เหล็กถาวร (Permanent magnet), สเต็ปป์มอเตอร์แบบไฮบริด (Hybrid) และสเต็ปป์มอเตอร์แบบลิเนียร์ (Linear) เป็นต้น แต่ที่ใช้กันบ่อยส่วนใหญ่เป็นแบบสเต็ปป์มอเตอร์แบบแปรค่ารีลักแตนซ์ และ สเต็ปป์มอเตอร์แบบไฮบริด

สเต็ปป์มอเตอร์มีความแตกต่างจากมอเตอร์โดยทั่วไป คือเมื่อป้อนไฟฟ้าให้กับมันๆ จะหมุนเพียงเล็กน้อยตามเส้นรอบวง ซึ่งแตกต่างจากมอเตอร์โดยทั่วไป ที่จะหมุนโดยทันที และตลอดเวลาที่จ่ายไฟฟ้า, สเต็ปป์มอเตอร์ยังสามารถกำหนดตำแหน่งการหมุนด้วยตัวเลข ได้อย่างละเอียด โดยการใช้อินเตอร์เฟสเป็นตัวกำหนดและ จับเก็บตัวเลขเหล่านั้นไว้

3.3.1 หลักการทำงานของสเต็ปป์มอเตอร์

หลักการทำงานของสเต็ปป์มอเตอร์ แสดงได้ดังรูปที่ 1 ซึ่งประกอบด้วยวงจรซีควเन्ซ์ วงจรขับสัญญาณความถี่อินพุท และสัญญาณควบคุมทิศทางการหมุนคอนโทรลสเต็ปเปอร์ของสเต็ปป์มอเตอร์จะอินเตอร์เฟสได้โดยตรงกับไมโคร โปรเซสเซอร์ หรือ ไมโครคอมพิวเตอร์

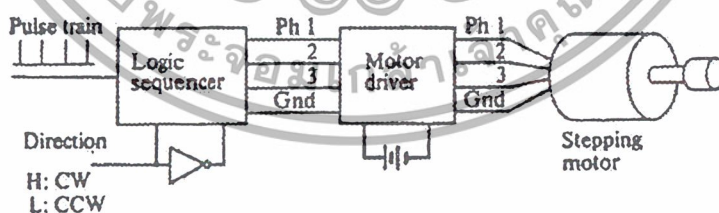


ภาพที่ 3.20 แสดงคอนโทรลเลอร์ สำหรับควบคุมการทำงานของสเต็ปป์มอเตอร์

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

3.3.2 โครงสร้างและหลักการพื้นฐานของสเต็ปิ่งมอเตอร์

โครงสร้างสเต็ปิ่งมอเตอร์


มอเตอร์โดยทั่วไปการที่จะทำให้เกิดการหมุนของโรเตอร์ (Rotor) ได้ต้องมีการกระทำของสนามแม่เหล็กที่เกิดขึ้นระหว่าง โรเตอร์และสเตเตอร์ (Stator) ซึ่งขึ้นอยู่กับการจัดวางขั้วแม่เหล็ก (Pole) โครงสร้างของขั้วแม่เหล็กบนสเตเตอร์ประกอบขึ้นจากแท่นเหล็กวงแหวนที่มีซี่ยื่นออกมาแต่ละซี่เหล่านั้นจะมีคอยล์พันสวมอยู่ ดังนั้น เมื่อป้อนกระแสไฟฟ้าผ่านคอยล์ทำให้เกิดสนามแม่เหล็กไฟฟ้า (Electromagnetic) ขึ้นด้านตรงข้ามของแต่ละขั้วแม่เหล็กจะได้รับกระแสไฟฟ้าในขณะเดียวกัน แต่ว่าจะไหลวนในทิศทางตรงข้ามทำให้เกิดสนามแม่เหล็กไฟฟ้าในทิศทางตรงกันข้ามขึ้น ดังรูปที่ 3.21 (ก)

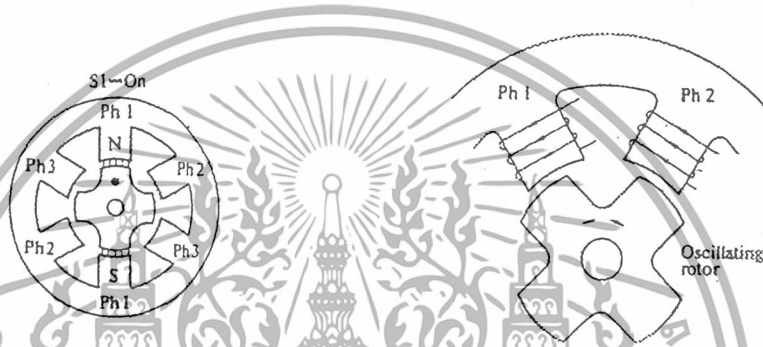

รูปที่ 3.21 (ก) แสดงสเต็ปิ่งมอเตอร์ที่มีการต่อวงจรขดลวดภายในเพื่อกระตุ้นให้เกิดขั้วแม่เหล็กขึ้น 1 ขั้วในทิศทางตรงกันข้าม ส่วนขดลวดอื่นๆ จะไม่ถูกกระตุ้น

รูปที่ 3.21 (ข) แสดงการต่อวงจรขดลวดแบบกระตุ้นให้เกิดขั้วแม่เหล็กพร้อมกัน 2 ขั้วที่อยู่ใกล้กัน ทำให้โรเตอร์เคลื่อนที่มาหยุดหมุนอยู่ระหว่างขั้วแม่เหล็กทั้งสอง การเพิ่มจำนวนสเต็ปสามารถทำได้โดยไม่ต้องเพิ่มจำนวนของโครงสร้างภายในได้ โดยการจ่ายกำลังไฟฟ้าไปยังขั้วแม่เหล็ก 2 ขั้วที่อยู่ใกล้กันในเวลาเดียวกัน ซึ่งจะทำให้โรเตอร์หยุดหมุนอยู่ระหว่างกลางของ 2 ขั้วแม่เหล็กนั้น และวิธีการนี้ยังช่วยทำให้เกิดแรงบิด (Torque) มากขึ้นด้วยดังแสดงในรูปที่ 3.21 (ข) การพันขดลวดหรือคอยล์บนสเต็ปิ่งมอเตอร์มีอยู่ 2 วิธีคือ แบบไดโพลาร์ (Dipolar) และแบบยูนิโพลาร์ (Unipolar) ดังแสดงในรูป 3.22 แบบไบโพลาร์มีการพันขดลวด 1 ขดบนแต่ละขั้วของแม่เหล็กของสเตเตอร์ ขั้วแม่เหล็กที่เกิดขึ้นบนสเตเตอร์จะถูกกำหนดโดยทิศทางของกระแสไฟฟ้า และสามารถทำให้เกิดขั้วแม่เหล็กในทิศทางตรงกันข้ามได้โดยการกลับทิศทางกระแสไฟฟ้า แบบยูนิโพลาร์จะมีการพันขดลวด 2 ขด บนแต่ละขั้วแม่เหล็กของสเตเตอร์ ซึ่งแต่ละขดจะทำให้เกิดขั้วแม่เหล็กในทิศทางตรงกันข้ามกัน การกลับขั้วแม่เหล็กเปลี่ยนไปมาทำได้โดยการสวิตซ์กระแสไฟฟ้าจากขดลวดหนึ่งไปยังอีกขดลวดหนึ่งแทนเท่านั้น โดยปกติของขดลวดทั้งสองจะมีการเชื่อมต่อกันหรือมีจุดร่วมเพื่อลดจำนวนของสายไฟที่ต่อจากมอเตอร์

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

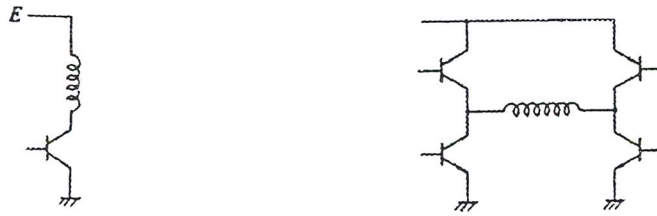

ภาพที่ 3.22 แสดงวงจรจ่ายกำลังไฟฟ้าให้กับสเต็ปมอเตอร์ทั้งสองแบบ
 (ก) สำหรับชนิดนิโพลาร์ ซึ่งใช้ทรานซิสเตอร์สวิตช์เพียงตัวเดียวต่อ 1 คอยล์
 (ข) สำหรับชนิดไบโพลาร์ ซึ่งใช้ทรานซิสเตอร์สวิตช์ 4 ตัวต่อ 1 คอยล์



ภาพที่ 3.23 แสดงแรงดึงดูดทำให้เกิดทอร์กที่หมุนโรเตอร์ให้ไปอยู่ในตำแหน่งที่สมดุล
 จากรูปที่ 3.32 แสดงรูปแท่งแม่เหล็กถาวรติดอยู่บนเพลลา และสามารถหมุนได้อย่างอิสระ
 ในขณะที่ไม่มี ขั้วไฟฟ้าที่สเตเตอร์ ถ้าก่อนมีขั้วไฟฟ้า ตำแหน่งของโรเตอร์แม่เหล็กอยู่ตามแกน a-a'
 ซึ่งทำมุม 0 องศา กับแกนของขั้วแม่เหล็กไฟฟ้า

ดังนั้นจะได้แรงแม่เหล็กที่เกิดจากการดึงดูดของขั้วแม่เหล็กที่ต่างกันทำให้เกิดส่วนของแรงบิดปกติ

$$F_n = F \cos \alpha$$

จะได้ทอร์กรวม

$$T = F_n R$$

(ทำให้โรเตอร์หมุนไปในทิศทาง CW จนกว่าแกนของโรเตอร์ a-a' จะอยู่ในแนวเดียวกับแกนของสเตเตอร์)

ถ้าหากมีขั้วแม่เหล็กไฟฟ้าหลายๆขั้ว รอบๆสเตเตอร์และถ้าหากขั้วเหล่านั้นถูกคั่นด้วยกระแสพัลส์ ในรูปแบบที่เรียงลำดับกันไป โรเตอร์ก็จะหมุนในรูปลักษณะของสเต็ปทีเป็ๆไปตามการหมุนของสนามแม่เหล็กที่เกิดจากการสวิตช์ที่เรียงลำดับของขดลวดแม่เหล็กไฟฟ้าของสเตเตอร์

3.3.3 สเต็ปป์มอเตอร์ชนิดต่างๆ


3.3.3.1) สเต็ปป์มอเตอร์แบบแม่เหล็กถาวร

สเต็ปป์มอเตอร์ชนิดนี้ใช้แม่เหล็กถาวรเป็นโรเตอร์ และมีซี่ฟันของสเตเตอร์ล้อมรอบ ซี่ฟันของสเตเตอร์ถูกพันด้วยขดลวดสำหรับสร้างสนามแม่เหล็ก เมื่อต้องการให้สเต็ปป์มอเตอร์แบบแม่เหล็กถาวรมีขนาดมุมสเต็ปเล็กลงจะต้องเพิ่มจำนวนซี่แม่เหล็กของโรเตอร์และจำนวนซี่ฟันของสเตเตอร์แต่ก็มีขีดจำกัดในการเพิ่มจำนวนซี่แม่เหล็กของโรเตอร์ เนื่องจากการสร้างแม่เหล็กถาวรให้มีโครงสร้างแบบมีซี่แม่เหล็กหลายซี่ทำได้ยาก

สมมติว่าสเต็ปป์มอเตอร์แบบแม่เหล็กถาวรขนาดสี่เฟสมีโรเตอร์เป็นแม่เหล็กถาวรทรงกระบอกและสเตเตอร์มีซี่ฟันรอบๆพันด้วยขดลวด มีรูปแบบพื้นฐานการทำงาน คือ เมื่อสร้างสัญญาณกระตุ้นตามลำดับเฟสโรเตอร์ก็จะหมุนไปตามทิศทางของการกระตุ้น ดังแสดงในรูป



ภาพที่ 3.24 แสดงโครงสร้างของสเต็ปป์มอเตอร์แบบแม่เหล็กถาวร

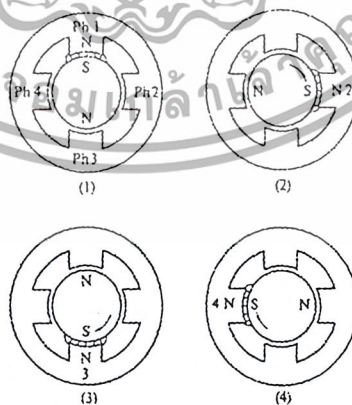

ภาพที่ 3.25 แสดงการทำงานในสเต็ปป์มอเตอร์แบบแม่เหล็กถาวรขนาดสี่เฟส


ข้อเสียของสเต็ปป์มอเตอร์แบบแม่เหล็กถาวรคือมีขนาดมุมสเต็ปใหญ่ทำให้มีความละเอียดของสเต็ปต่อรอบน้อยเนื่องจากโครงสร้างของโรเตอร์เป็นแม่เหล็กถาวร การสร้างแม่เหล็กถาวรให้มีหลายขั้วนั้นทำได้ยาก ทำให้ไม่สามารถสร้างสเต็ปมอเตอร์ขนาดเล็กได้ สเต็ปป์มอเตอร์แบบแม่เหล็กถาวรนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

เหล็กถาวรส่วนใหญ่จะมีโครงสร้างขนาดเล็กทำค่าทอร์กที่ได้น้อยกว่าหน่วยปริมาตรมีค่าต่ำ ถ้าต้องการปรับปรุงประสิทธิภาพในเรื่องของทอร์กแม่เหล็กถาวรที่ใช้ต้องทำจากสารแม่เหล็กที่มีสภาพความเป็นแม่เหล็กสูง สารแม่เหล็กราคาถูก เช่น เฟอร์ไรต์ มีสภาพความเป็นแม่เหล็กน้อยจึงให้ค่าทอร์กต่ำ


3.3.3.2) สเต็ปป์มอเตอร์แบบแปรค่ารีลัคแตนซ์ได้

โครงสร้างของสเต็ปป์มอเตอร์แบบแปรค่ารีลัคแตนซ์ได้มีโรเตอร์และสเตเตอร์ทำจากโลหะชิลิกอนซึ่งเป็นสารแม่เหล็กที่มีสภาพซึมซับได้ทางเหล็กสูงและยอมให้สนามแม่เหล็กจำนวนมากไหลผ่านได้

ในรูป 3.25 เป็นสเต็ปป์มอเตอร์แบบแปรค่ารีลัคแตนซ์ได้ขนาดสามเฟสโดยโครงสร้างของโรเตอร์มี 4 ชีพฟัน และ สเตเตอร์มี 6 ชีพฟัน แต่ละเฟสของสเตเตอร์มี 2 ชีพฟันที่อยู่ตรงกับข้ามกันและอยู่ห่างกัน 180 องศาต่ออนุกรมกันอยู่ ทั้งสองชีพฟันของเฟสหนึ่งของสเตเตอร์จะมีขั้วตรงกันข้ามกัน ดังนั้น จากชีพฟัน I, II, III จะเป็นขั้วเหลือ และ I', II', III' จะเป็นขั้วได้ เมื่อมอเตอร์ได้รับการกระตุ้น เมื่อเฟสหนึ่งถูกกระตุ้นสนามแม่เหล็กจะเกิดขึ้นดังรูปที่ 2.7 ดังนั้น ถ้าโรเตอร์ I และ I' จะวางตัวอยู่ในแนวเดียวกันซึ่งมีค่ารีลัคแตนซ์ที่น้อยที่สุดสถานะนี้เป็นสถานะที่จุดสมดุลเป็นจุดซึ่งเส้นแรงแม่เหล็กสั้นที่สุดแสดงดังในรูป 3.26

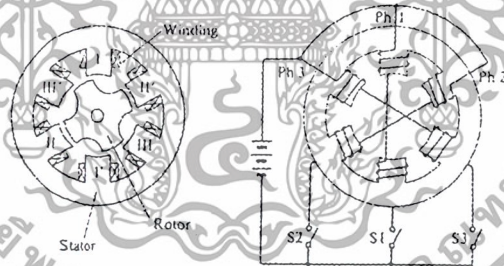


ภาพที่ 3.26 สเต็ปป์มอเตอร์แบบแปรค่ารีลัคแตนซ์ได้

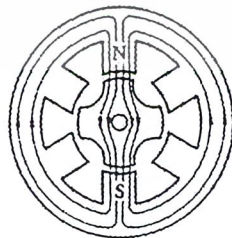

ภาพที่ 3.27 แสดงตำแหน่งสมดุลเมื่อเฟสใดเฟสหนึ่งของสเต็ปป์มอเตอร์ถูกกระตุ้น

จากภาพที่ 3.27 สามารถว่าโรเตอร์และสเตเตอร์ไม่ได้อยู่ในแนวเดียวกัน เส้นแรงของเฟสที่ถูกกระตุ้นมีค่ารีลัคแตนซ์มาก สเต็ปป์มอเตอร์แบบแปรค่ารีลัคแตนซ์ได้จะทำตัวให้มีค่ารีลัคแตนซ์ต่ำที่สุด โดยวางตัวอยู่ในแนวเดียวกันกับแนวของเส้นแรงแม่เหล็ก

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนลิขสิทธิ์สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาค้นคว้าเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

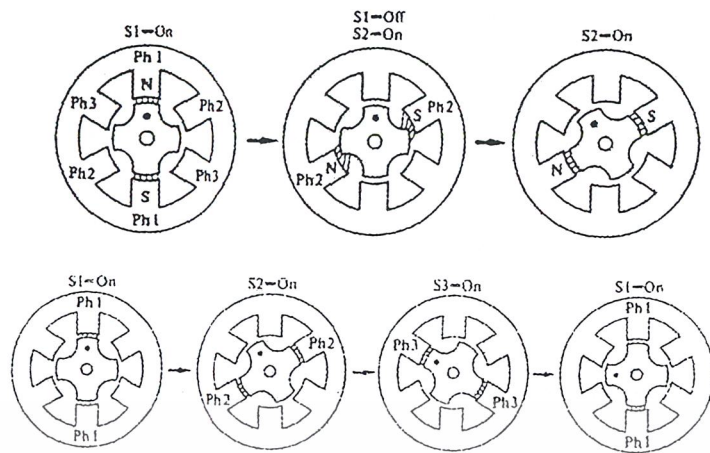

ภาพที่ 3.28 แสดงการเปลี่ยนลำดับสตีปีในการเคลื่อนที่ของสตีปีงมอเตอร์ได้

(1) ช่องว่างอากาศระหว่างซี่ฟันของโรเตอร์และสเตเตอร์ต้องเล็กที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ เพื่อให้ค่าของทอร์คมากขึ้น และมีความถูกต้องแม่นยำทางตำแหน่งดีขึ้น เนื่องจากที่ระดับแมกนีโตโมทีฟฟอร์ระดับเดียวกันช่องอากาศขนาดเล็กจะให้ค่าฟลักซ์แม่เหล็กสูงกว่า ซึ่งมีผลทำให้มีค่าทอร์คสูงกว่า และทำให้มีความคลาดเคลื่อนในการเคลื่อนที่จากจุดสมดุลมีน้อยกว่าช่องอากาศขนาดใหญ่

(2) สำหรับโครงสร้างที่ต้องการมุมสตีปีขนาดเล็กความล้มพันระหว่างมุมสตีปี (θ_n) มุมเฟส (m) จำนวนซี่ฟันของโรเตอร์ (N_r) และจำนวนสตีปี (S) หาได้จากสมการ

$$S = 360/\theta_n - mN_r$$

เพื่อจะลดขนาดมุมสตีปีลง จำนวนซี่ฟันของโรเตอร์จะต้องเพิ่มขึ้น ซี่ฟันของสเตเตอร์จะต้องเพิ่มขึ้นด้วย โดยโครงสร้างแต่ละซี่ของเฟสใดๆ จะมีหลายซี่ฟัน แต่จำนวนซี่ฟันของสเตเตอร์ไม่ใช่ช่องค้ประกอบโดยตรงที่จะกำหนดมุมสตีปีของสตีปีงมอเตอร์

(3) การสร้างสตีปีงมอเตอร์ให้มีโครงสร้างแบบหลายสเตค เพื่อประสิทธิภาพในเรื่องของทอร์คการสร้างสตีปีงมอเตอร์แบบแปรค่ารีลัคแตนซ์ได้ให้มีโครงสร้างแบบหลายสเตคนี้แต่ละสเตคจะถูกกำหนดเป็นหนึ่งเฟส โดยโรเตอร์และสเตเตอร์จะมีซี่ฟันเหมือนกัน ระหว่างโรเตอร์และสเตเตอร์เพื่อช่วยเพิ่มทอร์คต่อหน่วยปริมาตรของโรเตอร์ ซึ่งเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพของแมชชีน(machine)

3.3.3.3) สตีปีงมอเตอร์แบบไฮบริด


เป็นรูปแบบหนึ่งของสตีปีงมอเตอร์ซึ่งมีโรเตอร์เป็นแม่เหล็กถาวร ไฮบริดหมายถึงการทำงานร่วมกันของมอเตอร์แบบถาวร และมอเตอร์แบบแปรค่ารีลัคแตนซ์ได้ สตีปีงมอเตอร์แบบ

ไฮบริดมีโครงสร้างของสเตเตอร์คล้ายกับโครงสร้างของสตีปีงมอเตอร์แบบแปรค่ารีลัคแตนซ์ได้ เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปเผยแพร่โดยไม่ผ่านการอนุญาต หากมีข้อผิดพลาดประการใด ขออภัยเป็นอย่างสูง และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้


แต่การต่อขดลวดต่างกันโดย หนึ่งในเฟสของสเต็ปป์มอเตอร์แบบแปรค่ารีลัคแตนซ์ได้จะมีสองขดลวดของสองเฟสถูกพันอยู่ที่ขั้วเดียวกัน โดยที่ขั้วหนึ่งจะไม่ใช่ของเฟสใดเฟสหนึ่ง

คุณสมบัติที่สำคัญของสเต็ปป์มอเตอร์แบบไฮบริด คือ โครงสร้างของมอเตอร์มีแม่เหล็กถาวรอยู่ที่กึ่งกลางระหว่างเฟสทั้งสอง การเหนี่ยวนำสนามแม่เหล็กทำได้โดยใช้สนามแม่เหล็กซึ่งสร้างจากสเตเตอร์ซึ่งเป็นสนามแม่เหล็กแบบเฮเทอโพลาร์ (heteropolar field) ดังนั้น ทอร์กเกิดจากการทำงานร่วมกันของสนามแม่เหล็กสองชนิดคือ สนามจากแม่เหล็กถาวร และสนามแม่เหล็กเหนี่ยวนำที่เกิดจากการกระตุ้นของขดลวดแต่ละขด โครงสร้างของซี่ฟันของสเตเตอร์จะใหญ่กว่าซี่ฟันของโรเตอร์เล็กน้อย เพื่อเพิ่มความถูกต้องแม่นยำทางตำแหน่งของการเคลื่อนที่

หลักการการทำงานของสเต็ปป์มอเตอร์แบบไฮบริดที่แตกต่างจากสเต็ปป์มอเตอร์แบบแปรค่ารีลัคแตนซ์ได้ คือแรงบิดที่เกิดจากสนามแม่เหล็กจะไม่ขึ้นอยู่กับกระแสที่ผ่านขดลวดอย่างเดียว แต่ขึ้นอยู่กับโครงสร้างของซี่ฟันด้วย ซึ่งซี่ฟันถูกออกแบบเพื่อให้ได้โครงสร้างขนาดเล็ก และใช้แม่เหล็กถาวรเป็นแกนกลางเพื่อลดผลของการออสซิลเลชันทางแมกเนติกส์

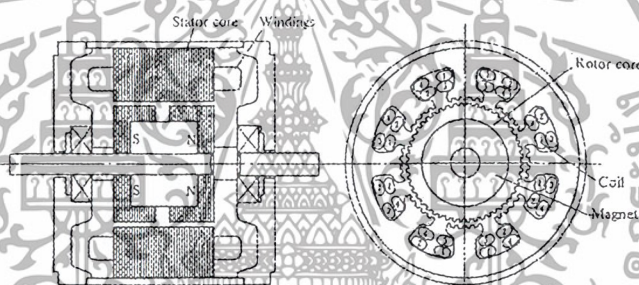

ภาพที่ 3.29 แสดงโครงสร้างสเต็ปป์มอเตอร์แบบไฮบริด

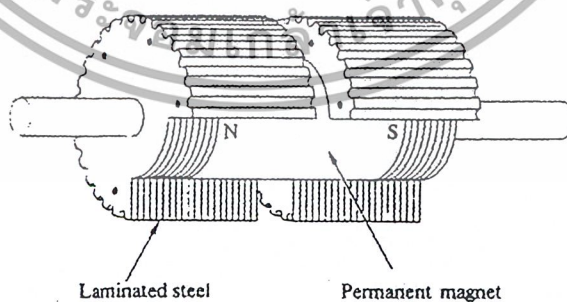

ภาพที่ 3.30 แสดงหลักการทำงานของสเต็ปป์มอเตอร์แบบไฮบริด

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ข้อดีของสเต็ปป์มอเตอร์แบบไฮบริด คือ มีขนาดสเต็ปขนาดเล็กมีความละเอียดของสเต็ปต่อรอบสูง มีค่าทอร์คสูงกว่าสเต็ปป์มอเตอร์แบบแปรค่ารีลักแตนซ์ได้ แต่สเต็ปป์มอเตอร์แบบแปรค่ารีลักแตนซ์ได้มีแรงเฉื่อยแบบแมคคานิคส์น้อยกว่าสเต็ปป์มอเตอร์แบบไฮบริด

นอกจากสเต็ปป์มอเตอร์ทั้งสามชนิดที่กล่าวมาแล้ว ยังมีสเต็ปป์มอเตอร์ชนิดอื่นๆ ที่ไม่ได้กล่าวถึงอีกเช่น ลิเนียร์สเต็ปป์มอเตอร์ ซึ่งเป็นมอเตอร์ที่ได้รับการออกแบบให้มีการเคลื่อนที่แบบเป็นเชิงเส้น อีเล็กทรอนิกส์โครอกลิสเต็ปป์มอเตอร์กำลังสูงสำหรับใช้ในอุตสาหกรรม เป็นต้น

3.3.4 สัญลักษณ์ต่างๆ ของสเต็ปป์มอเตอร์

N_r = จำนวนซี่ฟันของโรเตอร์

N_s = จำนวนซี่ฟันของสเตเตอร์

N_p = จำนวนเฟส

P_r = ความห่างระหว่างปลายซี่ฟันโรเตอร์ (องศา)

P_s = ความห่างระหว่างปลายซี่ฟันของสเตเตอร์ (องศา)

θ_n = มุมสเต็ป (องศา)

R_s = อัตราการสเต็ปหรือความเร็วในการสเต็ป (สเต็ป/รอบ)

$X = N_r/N_p$ = จำนวนซี่ฟันของสเตเตอร์ต่อเฟส

3.3.5 พารามิเตอร์ต่างๆ ของสเต็ปป์มอเตอร์

(1) ความห่างระหว่างปลายซี่ฟันโรเตอร์และสเตเตอร์

$$P_r = 360/N_r \quad P_s = 360/N_s$$

(2) มุมสเต็ป (step angle)

เมื่อโรเตอร์เคลื่อนไหวในขนาดมุม P_r ได้เท่ากับ N_p สเต็ป ดังนั้นเราจะหามุมสเต็ปได้

$$\theta_n = P_r/N_p = 360/N_r N_p \quad \text{องศา/สเต็ป}$$

มุมสเต็ปจะเท่ากับความแตกต่างระหว่าง P_r และ P_s ดังนั้น เราจะหามุมสเต็ปได้เป็น

$$\theta_n = |P_r - P_s| \quad \text{องศา/สเต็ป}$$

(3) อัตราการสเต็ป (stepping rate)

ความเร็วในการสเต็ปต่อรอบ (360องศา) หาได้เป็น

$$R_s = 360/\theta_n = N_r N_s \quad \text{สเต็ปต่อรอบ}$$

(4) ความเร็วของสเต็ปป์มอเตอร์ (speed of step motor)

เมื่อเราป้อนอินพุตพัลส์ที่มีความถี่ (f) สเต็ปต่อพัลส์ให้กับสเต็ปป์มอเตอร์จะส

เต็ปได้ด้วยความเร็ว (สเต็ป/พัลส์) * f (พัลส์/วินาที)

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า

ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

$$1/R_x (\text{รอบ/สเต็ป}) * (\text{พัลส์/วินาที})(\text{สเต็ป/พัลส์}) * 60(\text{วินาที/นาที})$$

$$\text{ความเร็วของมอเตอร์}(\omega) = f/R_s = 60 * f / N_r N_p$$

$$\text{หรือ } X = R_s / N_p (N_p + 1) = N_r / (N_p + 1)$$


จำนวนโพลของสเตเตอร์ต่อเฟส(X) สัมพันธ์กับอัตราการสเต็ปต่อจำนวนซี่ฟันของโรเตอร์

3.3.6 การควบคุมการทำงานของสเต็ปปิ้งมอเตอร์

วงจรที่ใช้ควบคุมสเต็ปปิ้งมอเตอร์ส่วนใหญ่เป็นวงจรลอจิก และวงจรภาคกำลัง ซึ่งใช้สำหรับสเต็ปปิ้งมอเตอร์แบบแปรค่ารีลักแตนซ์ สเต็ปปิ้งมอเตอร์แบบแม่เหล็กถาวรและสเต็ปปิ้งมอเตอร์แบบไฮบริดประสิทธิภาพของมอเตอร์ขึ้นอยู่กับตัวแปรต่อไปนี้ เช่น ไดนามิกส์ทอร์ค ความเร็ว การตอบสนองต่อความถี่ และการแดมป์(damping) เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีพารามิเตอร์บางอย่าง เช่น ระยะเวลา และ การสูญเสียกำลัง ก็ขึ้นอยู่กับวงจรขับเช่นกัน

รูปแบบการควบคุมสเต็ปปิ้งมอเตอร์โดยทั่วไป เป็นการควบคุมภาคกำลัง และลำดับการจ่ายพลังงานให้กับขดลวดในเฟสต่างๆ ของสเต็ปปิ้งมอเตอร์ วงจรกำลังจะทำงานในทิศทางเดียวหรือ 2 ทิศทาง ขึ้นอยู่กับวงจรจัดลำดับลอจิก ซึ่งใช้เป็นสัญญาณขับเสลของทรานซิสเตอร์กำลัง ซึ่งจะเพิ่มขนาดสัญญาณเพื่อจ่ายกระแสให้กับขดลวดของมอเตอร์ และต้องใช้วงจรจำกัดกระแส เมื่อใช้การกระตุ้นแบบใช้แรงดันเกินเพื่อรักษาเสถียรภาพการทำงานของสเต็ปปิ้งมอเตอร์และใช้วงจรจำกัดแรงดันเกินเพื่อจำกัดไปค้โวลท์เตจ (spike voltage) ให้อยู่ในระดับที่ปลอดภัยของการทำงาน ทรานซิสเตอร์กำลัง

วงจรจัดลำดับลอจิก (sequencer logic circuit) จะมีการทำงานเป็นรหัสขณะของวงจรนับแบบวงแหวนซึ่งมีขนาดเท่ากับจำนวนเฟสของสเต็ปปิ้งมอเตอร์ การใช้วงจรจัดลำดับลอจิกจะกระตุ้นวงจรขับได้ครั้งละครั้งเฟสเรียงตามลำดับกันไป

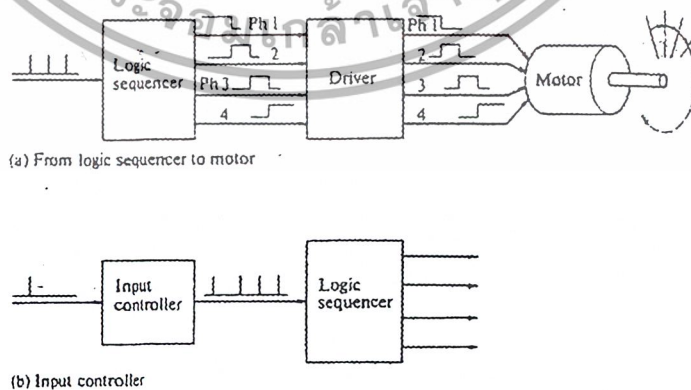

ภาพที่ 3.31 แสดงบล็อกไดอะแกรมของระบบควบคุมการขับสเต็ปปิ้งมอเตอร์

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

สัญญาณจากวงจรลำดับลอจิกจะต้องถูกขยายให้เพียงพอที่จะจ่ายให้กับสเต็ปป์มอเตอร์ ดังนั้น จึงต้องป้อนสัญญาณนี้ให้กับวงจรทรานซิสเตอร์กำลังอีกทีหนึ่งเพื่อจะเพิ่มค่ากระแสให้เพียงพอที่จะจ่ายให้ขดลวดของสเต็ปป์มอเตอร์

3.3.7 การสั่งให้สเต็ปป์มอเตอร์หมุน

เราสามารถสั่งให้สเต็ปป์มอเตอร์หมุนได้ 3 วิธี คือ

3.3.7.1 แบบจ่ายกระแสไฟฟ้าให้เฟสเดียววนเวียนกันไปเรียก One-Excitation หรือ Half Drive คือ 0.1, 0.2, 0.3, 0.4 การ Excitation แบบนี้แรงบิดจะน้อย

3.3.7.2 แบบจ่ายกระแสไฟฟ้าให้พร้อมกันทีละ 2 เฟส เรียก Two-Excitation หรือ Full Step คือ 0102, 0203, 0304, 0401 หมุนเวียนกันไป

3.3.7.3 แบบจ่ายกระแสไฟฟ้าทีละ 1 เฟส สลับกับ 2 เฟสเรียก One-Two Excitation หรือ Half Step เหมือนรูปแสดงมุมของโรเตอร์ในตารางที่ 2 แต่แบบนี้จำนวน Step จะเพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่าของสองแบบแรกแต่แรงบิดเฉลี่ยจะน้อย

จากการจ่ายกระแสไฟฟ้าเฟสทั้ง 3 วิธี เราก็สามารถสั่งให้สเต็ปป์มอเตอร์ หมุนทวนเข็มได้โดยมองการจ่ายกระแสให้เฟสย้อนกลับ เช่น ตามเข็มนาฬิกาแบบ Full Step

ตารางที่ 3.5 การจ่ายกระแสไฟฟ้าให้กับสเต็ปป์มอเตอร์ แบบ Full Step

04	03	02	01
1	0	0	1
0	0	1	1
0	1	1	0
1	1	0	0


หมุนตามเข็มนาฬิกาจะเป็น 0104, 1002, 0203, 0304

หมุนทวนเข็มนาฬิกาจะเป็น 0403, 0302, 0201, 0104

3.3.8 หลักการออกแบบวงจรขับสเต็ปป์มอเตอร์

การพิจารณาหลักการออกแบบวงจรขับกำลัง ได้คำนึงถึงหลายแฟกเตอร์ด้วยกัน เนื่องจากการหมุนของ สเต็ปป์มอเตอร์จะทำให้เกิดแรงดันไฟฟ้าย้อนกลับซึ่งจะมีทิศทางตรงกันข้ามกับแหล่งจ่ายไฟเลี้ยง ซึ่งจะเขียนวงจรสมมูลย์ 1 เฟสของสเต็ปป์มอเตอร์ได้ ดังรูป

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

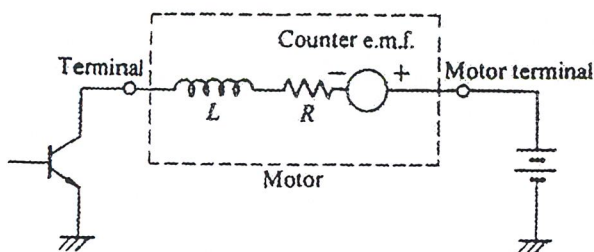

ภาพที่ 3.32 แสดงวงจรสมมูลย์ของสตีปปี้งมอเตอร์

สตีปปี้งมอเตอร์ถูกออกแบบให้ทนความร้อนได้สูงถึง 100 องศาเซลเซียสแต่ในการใช้งานจริงจะถูกใช้งานที่เงื่อนไขต่ำกว่าจุดอิมิตัวที่กำหนดมา แต่ในการขับสตีปปี้งมอเตอร์ต้องเลือกใช้อุปกรณ์ที่กินกระแสสูงเนื่องจากแต่ละเฟสต้อง on และ off อยู่ตลอดเวลา ดังนั้น จึงต้องออกแบบป้องกันทรานซิสเตอร์กำลังสไปล์โวลต์เตจที่เกิดจากการเหนี่ยวนำของกระแสในขดลวด และโวลต์เตจเบรคดาวน์ เพื่อป้องกันการเสียหายของทรานซิสเตอร์กำลัง

3.4 โปรแกรม AutoCAD

การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยเขียนแบบและออกแบบ

การเขียนแบบและออกแบบ โดยใช้คอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือช่วย (Computer Aided Design-CAD) จะเพิ่มขีดความสามารถทำงานได้มากกว่าการเขียนแบบด้วยมือ เพราะคอมพิวเตอร์สามารถบันทึกตำแหน่ง พิกัด ขนาด สี และแบบลายเส้นของวัตถุที่เขียนขึ้นมาโดยจัดเก็บไว้ในระบบฐานข้อมูล เพื่อนำแบบที่เขียนไว้ไปใช้ในงานต่อ หรือเพื่อการแก้ไขเพิ่มเติมในอนาคต

การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการเขียนแบบทำให้สามารถสร้างเส้นแบบต่างๆ ได้ตามต้องการ และแก้ไขตัดแปลงเพิ่มเติมได้เมื่อมีความผิดพลาด โดยไม่ต้องเสียเวลาเขียนแบบใหม่ทั้งหมด แบบที่เขียนด้วยคอมพิวเตอร์จะให้ความละเอียดถูกต้องและนำไปพิมพ์ออกมาได้ตามต้องการ สรุปแล้วข้อได้เปรียบของการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการเขียนแบบก็คือ ความสะดวกรวดเร็วและความถูกต้องแม่นยำ

แต่ปัญหาของการเรียนรู้เพื่อนำคอมพิวเตอร์มาใช้งานในการเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์ก็คือ ขาดความมั่นใจที่จะนั่งหน้าคอมพิวเตอร์และใช้เป็นพิมพ์หรือเมาส์ในการเริ่มต้นเขียนแบบ แต่แท้จริงแล้วเครื่องคอมพิวเตอร์ก็คือเครื่องคิดเลข (Calculator) แบบหนึ่งเพียงแต่มีแป้นที่จะให้คใช้งานได้มากมายและมีขั้นตอนที่แน่นอนในการตั้งงาน ดังนั้นผู้ที่ต้องการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ช่วยเขียนแบบจนถึงขั้นที่เกิดความมั่นใจจะต้องมีคู่มือหรือผู้ชี้แนะที่ดีและหัวใจสำคัญก็คือจะต้องมีการฝึกปฏิบัติอยู่เสมอ


เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

การเขียนแบบด้วย AutoCAD นั้นจะต้องเรียนรู้การออกคำสั่งให้โปรแกรมเขียนเส้นตรง เส้นโค้ง วงกลม หรือ ตัวหนังสือ ผู้ใช้งานจะต้องรู้จักการป้อนข้อมูลและพารามิเตอร์ต่างๆ ให้คอมพิวเตอร์ตีความ โดยใช้เป็นพิมพ์หรือเลือกจากเมนู โดยใช้อุปกรณ์ชี้พารามิเตอร์ที่โปรแกรมคอมพิวเตอร์ต้องการทราบ คือ ตำแหน่ง ขนาด หรือ สี ของเส้นต่างๆ เป็นต้น หลังการออกคำสั่งและป้อนข้อมูลต่างๆแล้ว คอมพิวเตอร์ก็จะวาดเส้นตามที่ต้องการให้ปรากฏบนจอภาพ

นอกจากการเขียนเส้นต่างๆแล้ว AutoCAD ยังมีความสามารถในการแก้ไขเส้นที่วาดไว้ เช่น การลบ การเคลื่อนย้ายหรือลอกแบบได้รวดเร็วกว่าการเขียนด้วยมือรวมทั้งการแสดงผลหรือขยายภาพให้สามารถมองได้ชัดเจนขึ้น

AutoCAD เป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีความเหมาะสมสำหรับงานเขียนแบบหลายเส้นดังต่อไปนี้

- งานเขียนแบบด้านสถาปัตยกรรม
- งานออกแบบตกแต่งภายในและแบบลายเส้นด้านศิลปกรรม
- การเขียนแผนผัง flowchart และเขียนกราฟ
- งานเขียนแบบทางวิศวกรรมทั่วไป
- งานเขียนแบบด้านสำรวจภูมิประเทศและภูมิทัศน์

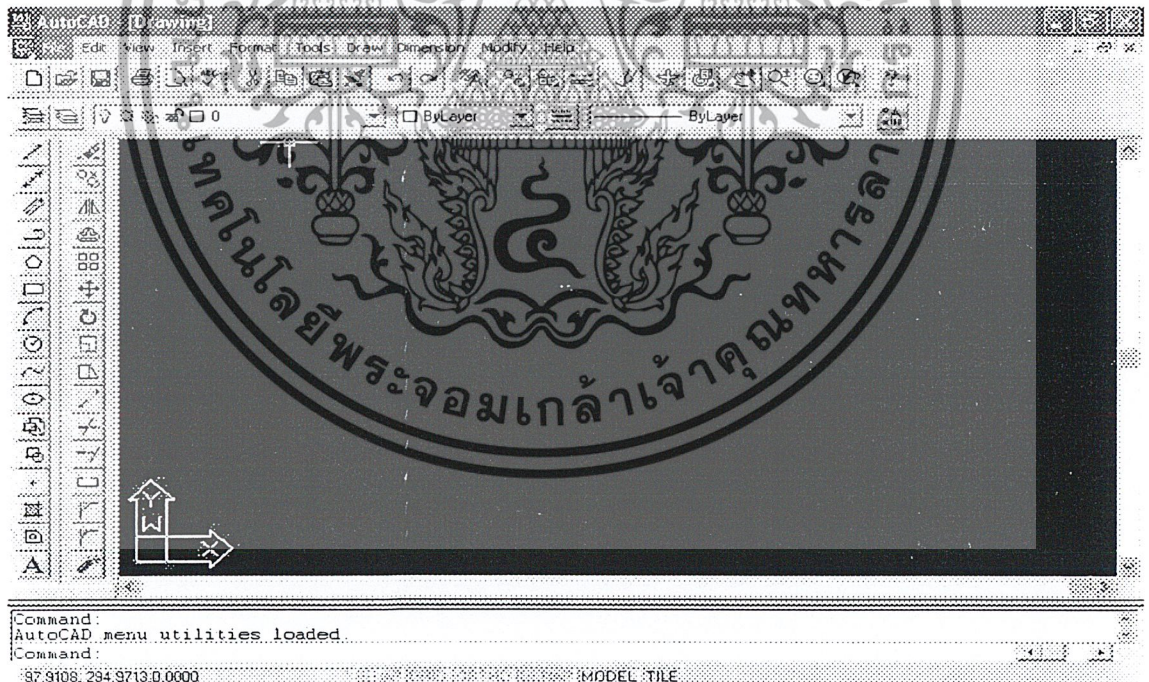

ภาพที่ 3.33 แสดงหน้าต่างของโปรแกรม AutoCAD R14

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

3.4.1 การทำ File Plot

เมื่อวาดรูปแบบเหล็กที่จะตัดใน AutoCad แล้วต่อมาจะทำการวิเคราะห์จุดต่างๆของแบบที่วาดออกมาโดยใน AutoCad จะมีรูปแบบของการวิเคราะห์ File Plot หลักๆอยู่ 2 แบบ คือ ระบบ DXF และ ระบบ HPGL ซึ่งรายละเอียดของแต่ละระบบเป็นดังนี้

3.4.1.1 DXF

ระบบ DXF นี้การจัดเก็บรูปภาพจะเป็นแบบ ASCII และ Binary Vector โดยการจัดเก็บของ File ใน DXF จะจัดดังนี้

- HEADER Section จะเก็บข้อมูล โดยมากจะบอกถึงตัวอักษร และ มิติ
- TABLES Section จะมีการจัดเก็บที่จำกัดแน่นอนของตัวแปรที่กำหนดไว้ เช่น Layers, Viewing angles และ distances, coordinate system, styles of dimensioning
- BLOCKS Section จะเก็บเฉพาะกลุ่มชื่อที่เป็นเอกลักษณ์
- ENTITIES Section จะระบุว่าเป็นระบบ 3-D หรือ 2-D

ซึ่งเมื่อทำการ Plot แล้วขนาดของ File จะมีข้อมูลยาวมากเพราะจะกำหนดรายละเอียดปลีกย่อยเยอะมากทำให้การนำ File มาวิเคราะห์ทำได้ยุ่งยากและทำให้สับสนในการอ่าน

3.4.1.2 HPGL

ระบบ HPGL นี้ File ภาพจะเก็บเป็นระบบ Line Drawing โดยมีรูปแบบคำสั่งที่บรรจุอยู่ใน File ดังต่อไปนี้

- IN (Initialize) เป็นการ SET ค่าพารามิเตอร์ต่างๆให้อยู่ในรูปแบบ Defaults และเคลื่อน ปากกาไปที่ตำแหน่ง Origin เพื่อเตรียมการ Plot ครั้งใหม่
- DF (Defaults) เป็นการ SET ค่าพารามิเตอร์ต่างๆให้อยู่ในรูปแบบ Defaults แต่ไม่เปลี่ยน P1 หรือ P2
- SC (Scale) X0,X1,Y0,Y1 เป็นการ SET Scale ของการ Plot โดย X0,Y0 คือมุมล่างซ้าย และ X1,Y1 คือมุมบนขวา
- IP (Input Points) X1,Y1,X2,Y2 เป็นการเปลี่ยนจุดพิคก (X1,Y1) ให้กลายเป็น P1 อันใหม่ และเป็นการเปลี่ยนจุดพิคก (X2,Y2) ให้กลายเป็น P2 อันใหม่
- IW (Input Window) X0,Y0,X1,Y1 เป็นการกำหนด Limits ของขอบเขต
- RO (Rotate Angle) การหมุนจะเป็นแบบองศาและทวนเข็มนาฬิกาโดยใน HP-GL จะ เป็นมุม 0 ถึง 90 องศา และ ใน HP-GL/2 จะเป็น 180 ถึง 270 องศา
- PG (PAGE) เป็นการเลื่อนกระดาษออกหรือเลื่อนกระดาษใน Frame ถัดไป

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนลิขสิทธิ์และเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทผู้จัดทำเอกสารนี้ไว้เพื่อใช้ในการค้า (SP (Select Pen)) เป็นตัวระบุสีปากกที่ใช้สำหรับพิมพ์โดยจะเริ่มต้นของรูปภาพ ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

- PU (Pen Up) ยกปากกา
- PD (Pen Down) วางปากกา
- PA (Plot Absolute) $X1,Y1,X2,Y2,\dots$; คือการเคลื่อน ไปยัง $(X1,Y1)$ และต่อมา ไปที่ตำแหน่ง $(X2,Y2)$
- PR (Plot Relative) $X1,Y1,X2,Y2, \dots$; คือจากตำแหน่งปัจจุบันเคลื่อนที่ โดยบวกเพิ่มไปอีก $(X1,Y1)$ และบวกเพิ่มไปอีก $(X2,Y2)$
- LT (Line Type) Type ; เป็นการ Set ชนิดของเส้นที่วาด โดย Default เป็น Solid Line , Type 0 เป็น Dot ที่ตอนจบของเส้น , Type 1 เป็นเส้น Dot , Type 2 เป็น Short Dash , Type 3 เป็น Long Dash , Type 4 เป็น Dash และ Dot , Type 5 เป็น Long dash / Short Dash , Type 6 เป็น Long Dash / 2 Short dashes
- SM (Symbol Mode) Character ;
- PE (Plot Encoded , HP-GL/2 Only) Encoded String ;
- AA (Arc Absolute) $X,Y,Angle$; วาดส่วนโค้งของวงกลมโดยที่จุดศูนย์กลางเป็นระยะ (X,Y) จากตำแหน่งปัจจุบันและมุมเป็นองศาทวนเข็มนาฬิกา (ถ้าตามเข็มนาฬิกา) โดยทำในระบบ Absolute
- AR (Arc Relative) $X,Y,Angle$; วาดส่วนโค้งของวงกลมโดยจุดศูนย์กลางเป็นระยะ (X,Y) จากตำแหน่งปัจจุบันและมุมเป็นองศาทวนเข็มนาฬิกา (ถ้าตามเข็มนาฬิกา) โดยทำในระบบ Relative
- CI (Circle) Radius,Angle ; วาดวงกลมโดยจุดศูนย์กลางอยู่ที่ตำแหน่งปัจจุบันและให้รัศมีมาให้

3.4.1.3 เหตุผลที่เลือกใช้ File Plot แบบ HPGL


ระบบ File Plot แบบ HPGL จะมี CODE ที่สามารถดูให้เป็นค่าพิกัดออกมาได้ง่ายกว่าระบบ DXF เพราะเมื่อนำรูปข้างต้นมา Plot แบบ DXF File ที่ออกมาจะมีขนาดยาวมากและจะมี CODE เยอะกว่า และอีกผลหนึ่งคือ ระบบ File Plot แบบ HPGL สามารถหาพิกัดได้ง่ายและพิกัดที่ได้ก็สามารถสื่อสารกับตัว Controller ได้

3.4.1.4 วิธีการตั้งเครื่อง Plot ในโปรแกรม AutoCAD

1.เปิดโปรแกรม AutoCAD


2.เลือกที่ TOOLS → Preferences

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

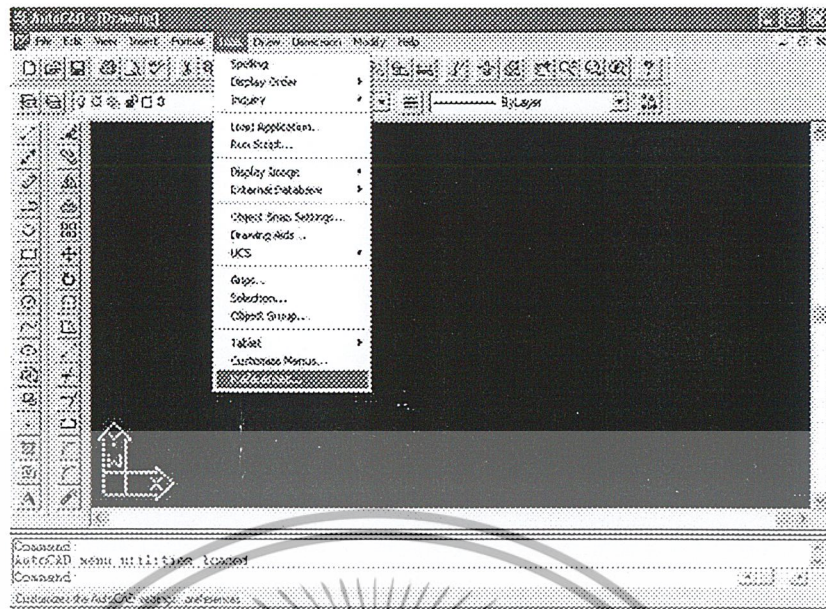

ภาพที่ 3.34 แสดงเมนู Tool ของ AutoCAD


3.เลือกที่ Printer

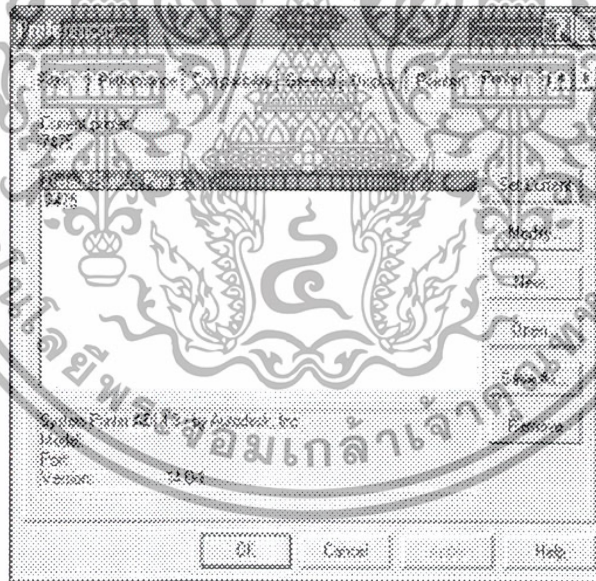

ภาพที่ 3.35 แสดงหน้าจอ Tab “Printer”

4.เลือก New → Hewlett-Packard(HP-GL)ADI 4-2 by Autodesk ดึงภาพ

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

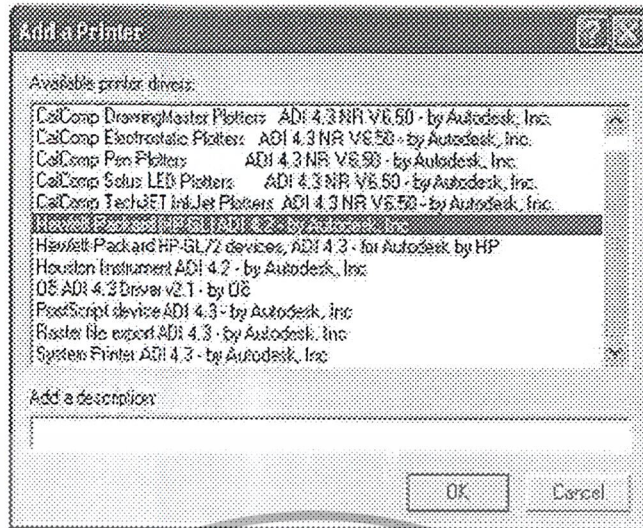

ภาพที่ 3.36 แสดงหน้าจอ Add Printer

5.เลือก I


6.เลือก <S>serial port(local)

7.เลือก <com1>หรือ <com2>

8.เลือก <n>

3.4.2วิธีการเริ่มต้นเขียนแบบในโปรแกรม AutoCAD

1.เปิดโปรแกรมเลือก Metric

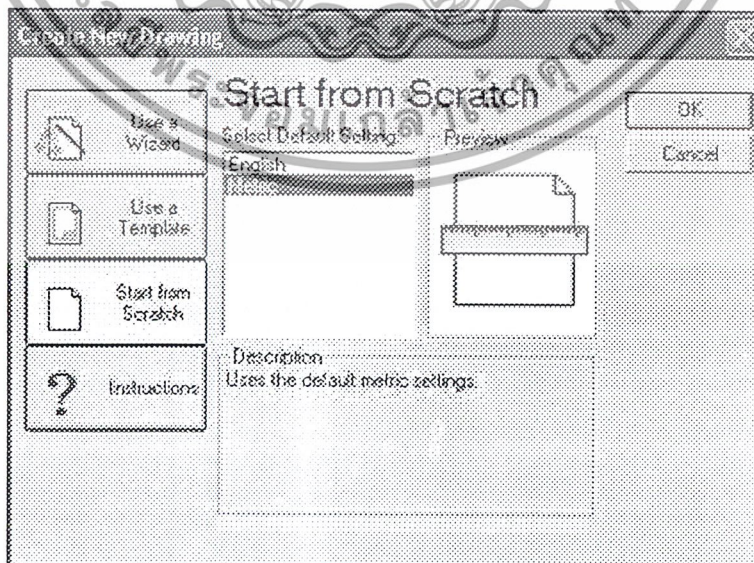

ภาพที่ 3.37 แสดงหน้าจอเริ่มต้นเมื่อเปิด AutoCAD

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

2. ในการวาดสี่เหลี่ยม กดที่ Icon รูปสี่เหลี่ยม  หรือพิมพ์คำว่า Command : rectangle ↵

```
Command: _rectang
Chamfer/Elevation/Fillet/Thickness/Width/<First corner>:
```


ภาพที่ 3.38 แสดงหน้าจอเมื่อพิมพ์คำว่า Command : rectangle ↵

จากนั้นพิมพ์ค่ามุมทั้งสองที่ทแยงมุมกัน เช่น ใส่ค่า 50,50 ↵ 100,100 ↵

```
Chamfer/Elevation/Fillet/Thickness/Width/<First corner>: 50,50
Other corner: 100,100
Command:
```

ภาพที่ 3.39 แสดงหน้าจอเมื่อพิมพ์คำว่า 50,50 ↵ 100,100 ↵

จะได้รูปสี่เหลี่ยมที่มีมุมที่พิทัก (50,50), (50,100), (100,100), (100,50) ดังรูป

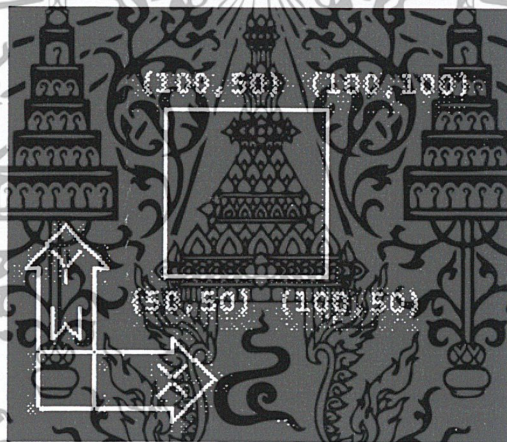

ภาพที่ 3.40 แสดงรูปสี่เหลี่ยมที่มีมุมที่พิทัก (50,50), (50,100), (100,100), (100,50)

3. ในการวาดสี่เหลี่ยม กดที่ Icon รูปวงกลม  หรือพิมพ์คำว่า Command : circle ↵

```
Command: circle
3P/2P/TTR/<Center point>:
```

ภาพที่ 3.41 แสดงหน้าจอเมื่อพิมพ์คำว่า Command : circle ↵


จากนั้นพิมพ์ค่า จุดศูนย์กลาง และ รัศมี เช่น พิมพ์ 100,100 ↵ 20 ↵

```
Command: _circle 3P/2P/TTR/<Center point>: 100,100
Diameter/<Radius>: 20
```

จะได้รูปวงกลมที่มีจุดศูนย์กลางอยู่ที่พิกัด (100,100) และมีรัศมี 20 หน่วย

3.4.3 วิธีการตั้งค่า File.PLT ของโปรแกรม AutoCAD (หลังจากการเขียนภาพ)


1.เลือก File → Print ดึงภาพ

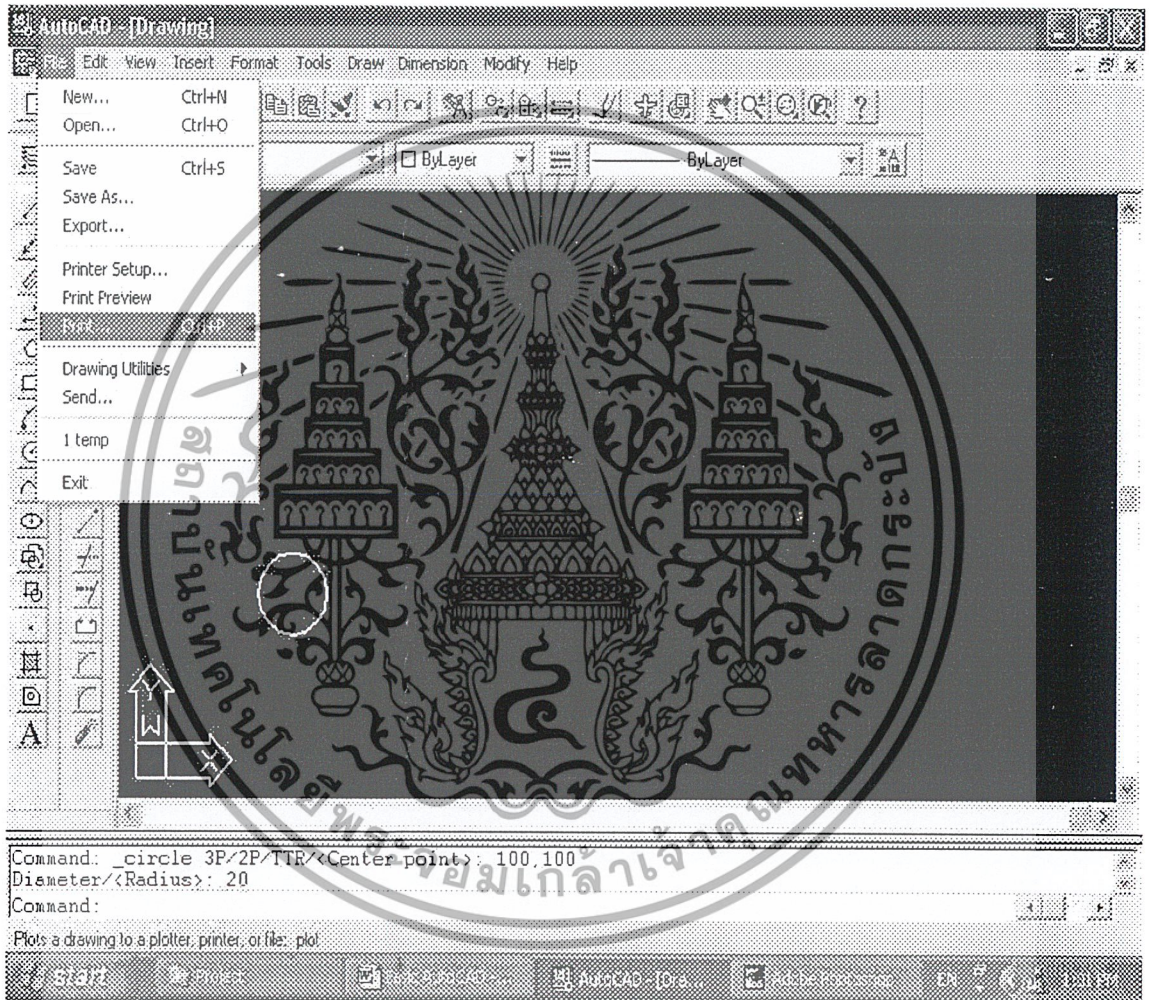

ภาพที่ 3.43 แสดงเมนู File

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

จะได้ดั่งภาพ

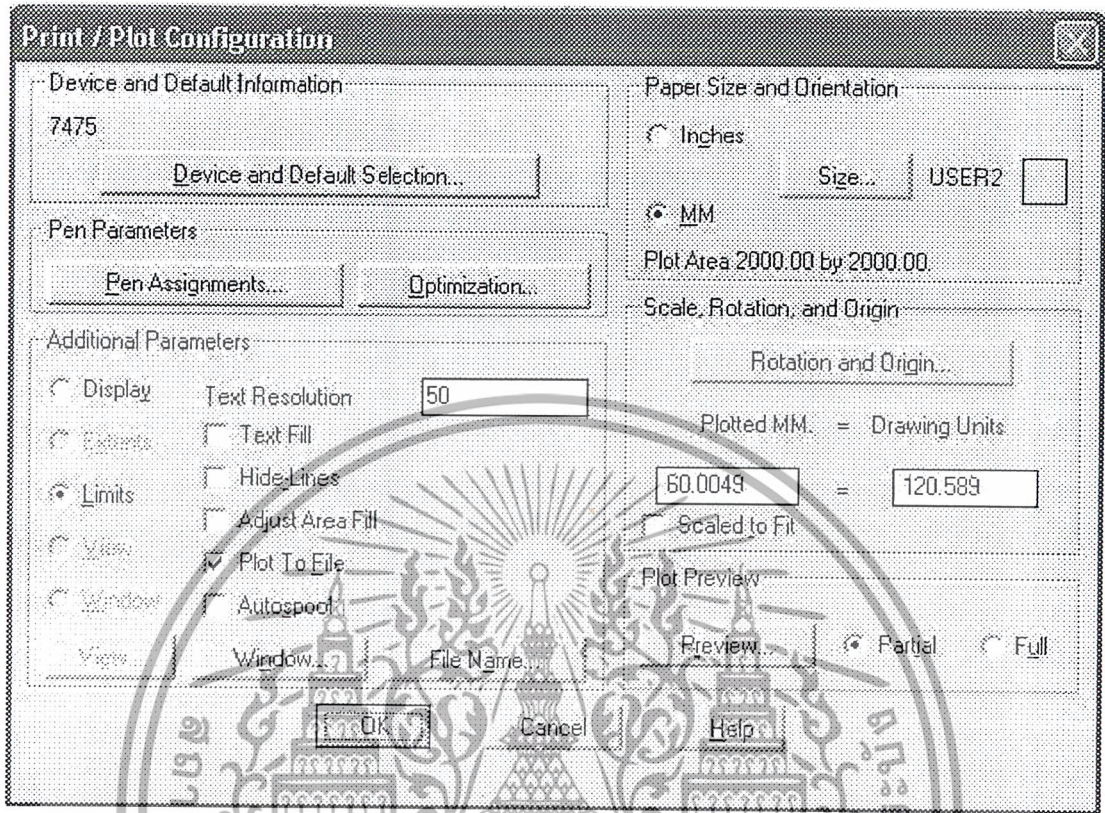


ภาพที่ 3.44 แสดงหน้าจอ Print/Plot Configuration

- 2.เลือก Device and Default Selection เลือก 7475
- 3.ที่ Additional Parameters เลือก Limit และ เลือก Plot to File
- 4.Scale, Rotation and Origin $60.0049 = 120.589$ จะได้ดั่งรูป จะได้อัตราส่วน 1 mm ในโปรแกรม AutoCAD จะเท่ากับ 20 ใน File Plot เวลาที่จะส่งเข้า Controller จะต้องคูณ 5 ก่อน เนื่องจาก Motor 4 Phase ที่ใช้นี้เท่ากับ 400 steps ต่อ 1 รอบ, Motor หมุน 1 รอบทำให้ Motion เคลื่อนที่ไป 4 mm ดังนั้น 1 mm จะเท่ากับ 100 steps

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

จากรูปสี่เหลี่ยมที่มีมุมที่พิกัด (50,50), (50,100), (100,100), (100,50) ดังรูป

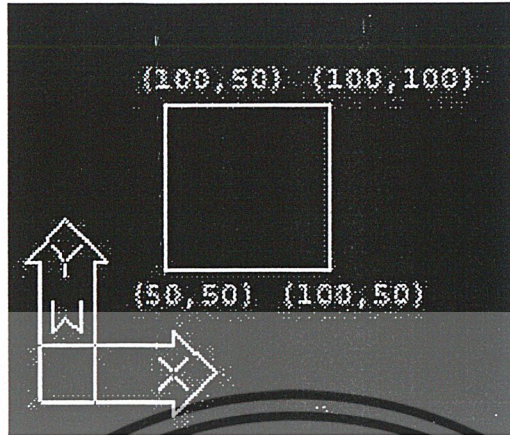

ภาพที่ 3.45 แสดงรูปสี่เหลี่ยมที่มีมุมที่พิกัด (50,50), (50,100), (100,100), (100,50)

จะได้ File Plot หลังจากการตั้งค่าตามข้างต้นที่ได้กล่าวมาเป็นดังนี้

```
□.(;□.I81;;17:□.N;19:IN;SC;PU;PU;SP1;LT;VS36;PU;PA1000,1000;PD;PA2000,1000;PA2000,2000;PA1000,2000;PA1000,1000;PU;PA0,0;SP;
```



เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

บทที่ 4

การออกแบบและสร้างเครื่องตัดเหล็กอัตโนมัติด้วยพลาสมา


4.1 การออกแบบส่วนโปรแกรม

ในการออกแบบออกแบบโปรแกรมแบ่งออกเป็น

- 1 โหมดอัตโนมัติ คือโหมดที่โหลด File Plot มาจาก AutoCAD แล้วทำการตัดค่า File Plot ที่ได้จาก AutoCAD มาเก็บเป็นค่าพิกัด X, Y ในระบบ Absolute และ ค่าการเคลื่อนที่ของหัวตัด
2. โหมดManual คือโหมดที่ผู้ใช้งานรูปต้นแบบในโปรแกรมที่เขียนโดย Visaul Basic เถยและแปลงเป็นค่าพิกัด X, Y ในระบบ Absolute และค่าการเคลื่อนที่ของหัวตัด โดยฟังก์ชันการวาดมี วงกลม, วงรี , เส้นตรง, เส้นโค้ง
3. การวิเคราะห์ให้ทางเดินของคาร์ตัดใช้เวลาเร็วขึ้น
4. การแปลงจาก Absolute เป็นระบบ Increment และเก็บเข้าตารางฐานข้อมูล
5. การส่งค่าจากตารางฐานข้อมูลเข้า Controller


ในการใช้งานจริงนั้นการส่งค่าเข้าให้กับตัว Controller นั้น จะต้องส่งค่าให้ในระบบ Increment เป็นแบบ Step ซึ่งเมื่อนำ File Plot จากโปรแกรม AutoCAD มาเข้าโปรแกรมเพื่อหาค่าออกมาจะได้ค่าเป็นระบบ Absolute ดังนั้นจึงจำเป็นต้องเขียนโปรแกรมขึ้นมาเพื่อแปลงจากระบบพิกัด X, Y ในระบบ Absolute ให้เป็นระบบ Increment แบบ Step

ซึ่งการออกโปรแกรมทั้งในโหมด Auto และ ในโหมด Manual จะแสดงตามขั้นตอนของ FlowChart ของทั้ง 2 โหมด

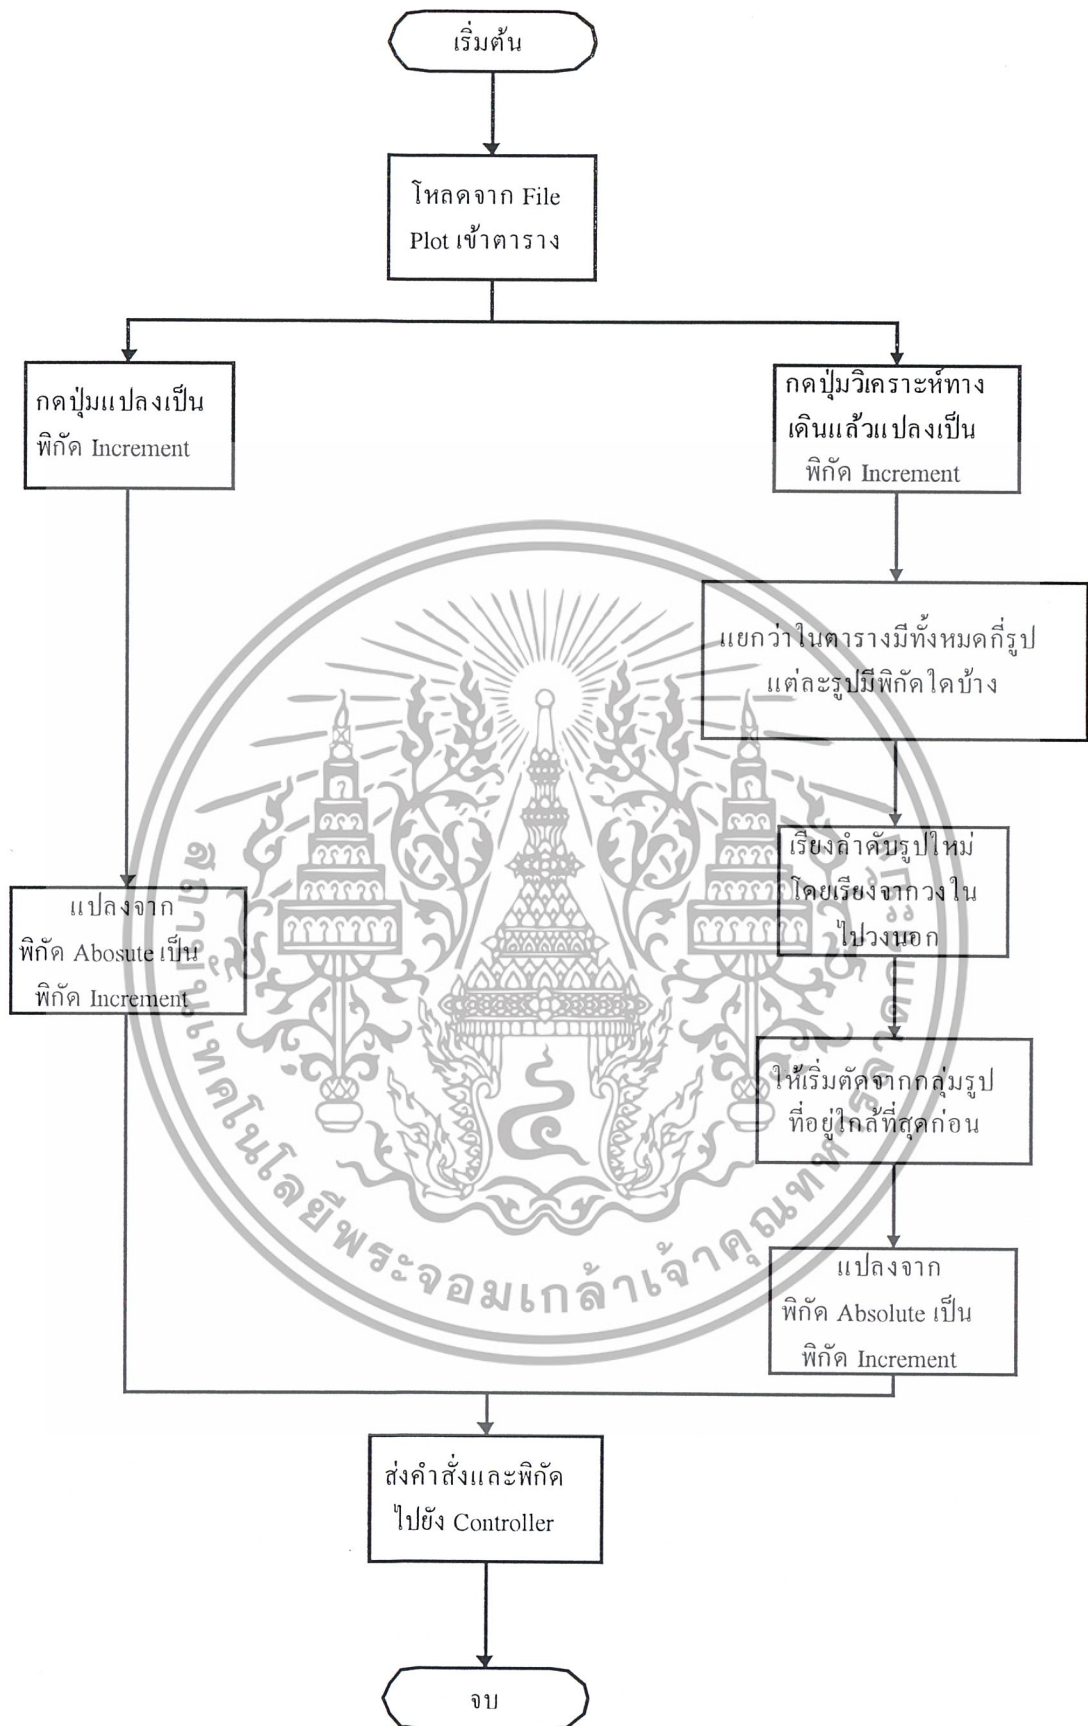

ภาพที่ 4.1 แสดง Flow Chart การทำงานโหมด Auto

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

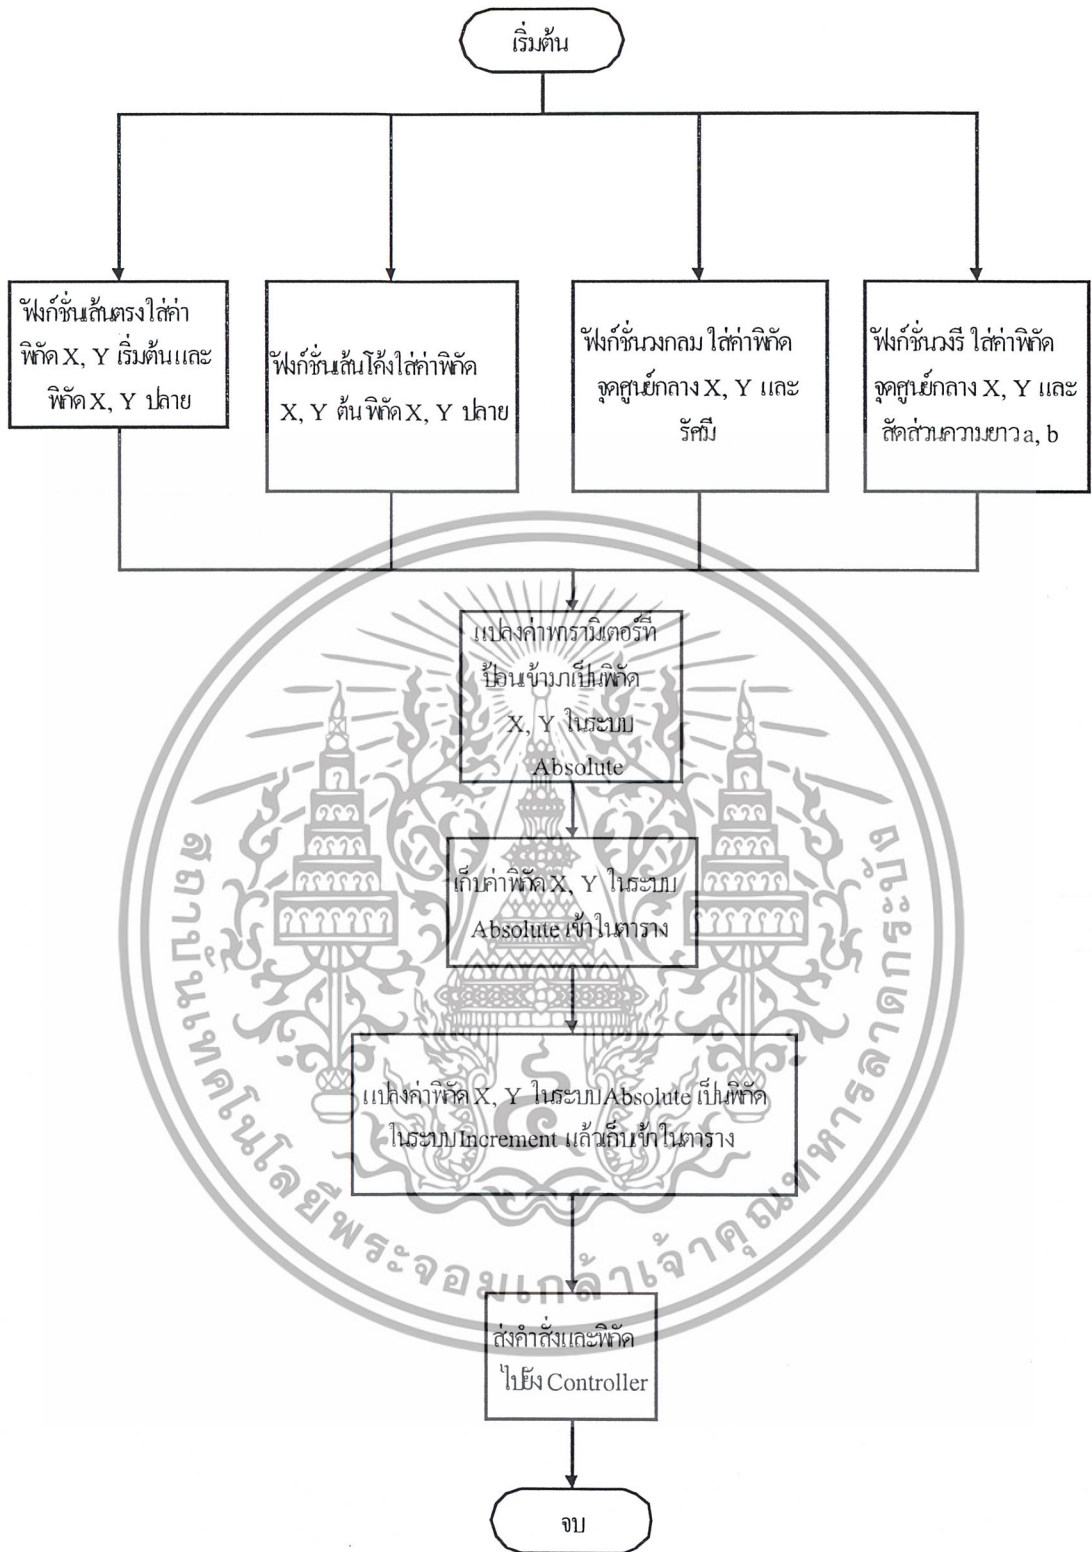

ภาพที่ 4.2 แสดง Flow Chart การทำงานโหมด Manual


เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

4.2 โหมคอตโนมติ

ปุ่มของโปรแกรมที่ใช้สำหรับโหมคการทำงานแบบอัตโนมัติ มีทั้งหมด 3 ปุ่ม คือ

1. ปุ่มโหมค File Plot เข้าตาราง
2. ปุ่มแปลงเป็นพิกัด Increment
3. ปุ่มวิเคราะห์ทางเดินแล้วแปลงเป็นพิกัด Increment

ดังรูป

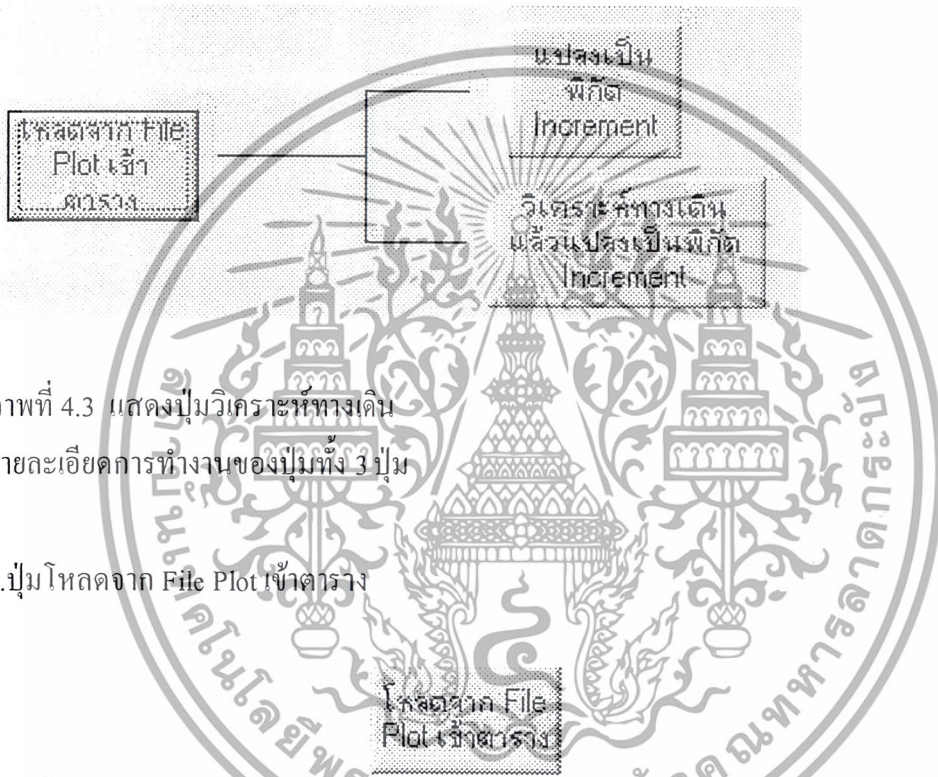

ภาพที่ 4.3 แสดงปุ่มวิเคราะห์ทางเดิน
รายละเอียดการทำงานของปุ่มทั้ง 3 ปุ่ม

1. ปุ่มโหมคจาก File Plot เข้าตาราง

ภาพที่ 4.4 แสดงปุ่มโหมคจาก File Plot

เป็นปุ่มกดสำหรับ นำข้อมูลจาก File Plot มาวิเคราะห์ หาทางเดินของรูปที่วาดไว้ในโปรแกรม Autocad มาเก็บไว้ในตารางเพื่อที่จะนำไปใช้ในขั้นตอนต่อไป ตารางที่ใช้ในโปรแกรมนี้ใช้ในรูปแบบของ Microsoft Access โดยโปรแกรมจะกำหนดให้ตารางที่ใช้นี้ ชื่อ Table.mdb ค่าที่เก็บในตารางจะเก็บอยู่ในรูปของตัวแปร 4 ตัว ดังนี้


- 1.NO หมายถึง ตัวเลขลำดับที่ของคำสั่ง เป็นตัวแปรชนิด Integer
- 2.ORDER หมายถึง คำสั่งของทางเดินในลำดับนั้นๆของคำสั่ง เป็นตัวแปรชนิด String
- 3.X หมายถึง พิกัด X ในลำดับนั้นๆของคำสั่ง เป็นตัวแปรชนิด Double
- 4.Y หมายถึง พิกัด Y ในลำดับนั้นๆของคำสั่ง เป็นตัวแปรชนิด Double

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

โดยตำแหน่งของ File Plot จะถูกกำหนดอยู่ในโปรแกรมส่วนนี้ว่าให้อยู่ใน Folder ไหน โดยในโปรแกรมนี้อาจกำหนดให้อยู่ใน C:\Project\drawing.plt

เมื่อทำการคลิกที่ปุ่มนี้ จะทำการ โหลดข้อมูลจาก File Plot โดยจะแบ่งเป็น 2 กรณี

1. ถ้าในตารางมีค่าเดิมที่เก็บไว้อยู่ โปรแกรมจะถามว่า ต้องการจะลบค่าตัวแปรเดิมที่บันทึกไว้ในตารางแล้วบันทึกค่าใหม่ที่ได้จากการวิเคราะห์ File Plot ลงไปหรือไม่

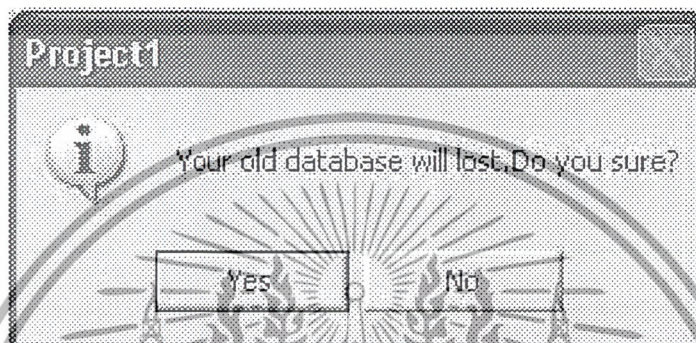

ภาพที่ 4.5 แสดงว่าเมื่อในตารางเดิมมีข้อมูลอยู่

ถ้าตอบว่าใช่ โปรแกรมจะลบค่าตัวแปรเดิมที่บันทึกไว้ในตารางทั้งหมด แล้วบันทึกค่าตัวแปรใหม่ที่ได้จากการวิเคราะห์ File Plot ลงไปตาราง


ถ้าตอบว่าไม่ โปรแกรมจะไม่ทำการลบค่าตัวแปรเดิมที่บันทึกไว้ในตารางและจะไม่บันทึกค่าใหม่ที่ได้จากการวิเคราะห์ File Plot ลงไปในตาราง

2. ถ้าในตารางเป็นตารางเปล่า ไม่มีค่าตัวแปรเดิมที่บันทึกไว้ในตาราง โปรแกรมจะบันทึกค่าตัวใหม่ที่ได้จากการวิเคราะห์ File Plot ลงไป โดยจะไม่ถามว่าต้องการลบค่าตัวแปรเก่าที่บันทึกไว้ในตารางแล้วบันทึกค่าใหม่ที่ได้จากการวิเคราะห์ File Plot หรือไม่

โดยค่าตัวแปร X, Y บันทึกลงไปในตารางในขั้นนี้จะเป็นในรูปแบบของฟังก์ชัน Absolute ซึ่งจะทำให้ผู้ใช้โปรแกรมสามารถตรวจสอบค่าที่วิเคราะห์ได้จาก File Plot ว่าถูกต้องหรือไม่ในเบื้องต้นได้ แต่การที่จะนำค่าตัวแปรในตารางไปใช้ จะต้องผ่านการวิเคราะห์ในขั้นตอนต่อไปก่อน จึงจะนำไปใช้งานได้ เนื่องจาก Controller จะรับค่าตัวแปร X, Y ในรูปแบบของฟังก์ชัน Increment

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

2. ปุ่มแปลงเป็นพิกัด Increment

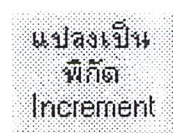

ภาพที่ 4.6 แสดงปุ่มแปลงเป็นพิกัด Increment

เป็นปุ่มกดสำหรับนำค่าในตารางหลังจากที่ได้ผ่านการทำงานของปุ่มที่ 1 ซึ่งค่าตัวแปร X, Y เดิมใน ตารางนั้นจะอยู่ในรูปของพิกัด Absolute นำมาวิเคราะห์แล้วแปลงค่าตัวแปรในตารางให้อยู่ในรูปแบบตัวแปร X, Y ในรูปแบบของพิกัด Increment โดยพิกัดทางเดินจะอยู่ในรูปทางเดินเดิมก่อนที่จะแปลงเป็นพิกัด Increment

ในขั้นตอนการทำงานของปุ่มนี้จะมีการประกาศตัวแปรที่สำคัญดังนี้

ORDER(a,b) จะเป็นตัวแปรชนิด Array of String สำหรับเก็บค่าตัวแปร ORDER ในลำดับของคำสั่ง

PICX(a,b) จะเป็นตัวแปรชนิด Array of Double สำหรับเก็บค่าตัวแปร X ในทุกลำดับของคำสั่ง

PICY(a,b) จะเป็นตัวแปรชนิด Array of Double สำหรับเก็บค่าตัวแปร Y ในทุกลำดับของคำสั่ง

NOPIC จะเป็นตัวแปรชนิด Integer สำหรับเก็บค่าในตารางนี้ แบ่งได้เป็นกลุ่ม

SEQUENCEPIC(a) จะเป็นตัวแปรชนิด Array of Integer สำหรับเก็บค่าว่ารูปที่ a นั้นมีลำดับของคำสั่งทั้งหมดกี่คำสั่ง


โดย a จะหมายถึง รูปที่ a ของตาราง

b จะหมายถึง ลำดับคำสั่งที่ b ของรูปที่ a

โดยใช้หลักการในการแยกรูปว่าในตารางนั้นมีทั้งหมดกี่รูป

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ตัวอย่างในการแยกรูปในโปรแกรมวาดรูปสี่เหลี่ยม 2 รูป ในโปรแกรม AutoCAD โดยกำหนดพิกัดของสี่เหลี่ยมรูปที่ 1 เป็น พิกัด(50,50) และ พิกัด(100,100)กำหนดพิกัดของสี่เหลี่ยมรูปที่ 2 เป็น พิกัด(150,150) และ พิกัด(200,200) ดังรูป

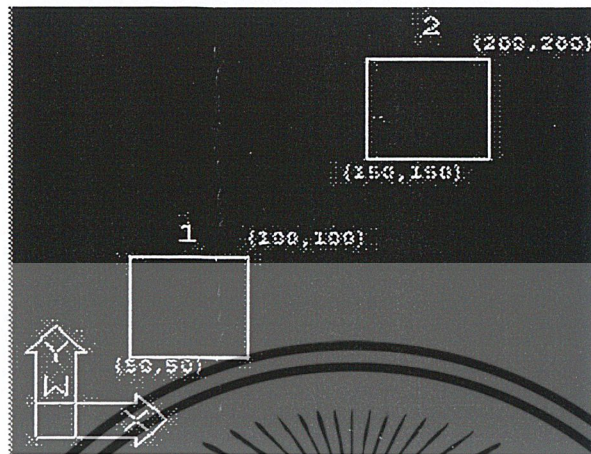

ภาพที่ 4.7 แสดงสี่เหลี่ยมรูปที่ 1 เป็น พิกัด(50,50) และ พิกัด(100,100) และสี่เหลี่ยมรูปที่ 2 เป็น พิกัด(150,150) และ พิกัด(200,200)

จากนั้น Plot to file เป็น File Plot แล้วนำมาเปิดในโปรแกรม โดยใช้ปุ่มไหลดจาก File Plot เข้าตาราง จากนั้นดูค่าในตาราง โดยใช้ปุ่มดูค่าในตาราง จะได้ข้อมูลดังรูป

no	order	x	y
1	PU	0	0
2	PA	5000	5000
3	PD	0	0
4	PA	5000	0
5	PA	0	5000
6	PA	-5000	0
7	PA	0	-5000
8	PU	0	0
9	PA	10000	10000
10	PD	0	0
11	PA	5000	0
12	PA	0	5000
13	PA	-5000	0
14	PA	0	-5000
15	PU	0	0
16	PA	-15000	-15000

ภาพที่ 4.8 แสดงค่าในตาราง

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

จากรูป โดยหลักการในการแบ่งรูป จากรูปจะเห็นว่าทุกรูปจะมีรูปแบบที่เหมือนกัน คือ เริ่มต้นรูปจะขึ้นต้นด้วยคำสั่ง PU และจะขึ้นรูปใหม่ด้วยคำสั่ง PU เหมือนกัน จะมี 2 คำสั่งสุดท้าย จะเป็น PU และ PA เพื่อที่จะกำหนดทางเดินไปจบที่จุด (0,0) ทำให้โปรแกรมแยกได้ว่า รูปที่ 1 คือ คำสั่งตั้งแต่บรรทัดที่ 1 ถึงบรรทัดที่ 7

รูปที่ 2 คือคำสั่งตั้งแต่บรรทัดที่ 8 ถึงบรรทัดที่ 14 และ บรรทัดที่ 15 ถึงบรรทัดที่ 16 จะเป็น คำสั่งเพื่อกำหนดให้ทางเดินไปจบที่จุด (0,0)

โดยหลักการเดียวกันนี้โปรแกรมสามารถแยกรูปที่วาดใน AutoCAD ว่ามีกี่รูปได้ แม้ว่าจะมีรูปหลายรูปก็ตาม โดยป้อนแปลงเป็นพิกัด Increment นี้จะมีขั้นตอนการทำงานของโปรแกรมทั้งหมด 4 ขั้นตอน ดังนี้

2.1. โปรแกรมจะนำค่าตัวแปรทั้ง 4 ตัวในตาราง คือ ORDER, X, Y มาเก็บไว้ในตัวแปร ORDER(a,b), PICX(a,b), PICY(a,b) ตามลำดับ จนครบทุกลำดับคำสั่ง

2.2 โปรแกรมจะนำค่าในตัวแปรมาคำนวณเพื่อที่จะเปลี่ยนจากค่าพิกัด X, Y แบบ Absolute เป็นแบบพิกัด X, Y แบบ Increment โดยจะแบ่งเป็น 3 กรณี ดังนี้

2.2.1 กรณีที่ ORDER เป็น PU จะใช้เป็น พิกัด (0,0) เหมือนเดิม

2.2.2 กรณีที่ ORDER เป็น PD จะใช้เป็น พิกัด (0,0) เหมือนเดิม

2.2.3 กรณีที่ ORDER เป็น PA ครั้งแรก คิดที่พิกัด X, Y ของ ORDER PA คู่แรก ใช้ค่าพิกัด เดิมเลย เนื่องจากการลบกันระหว่างค่าพิกัด X, Y นั้นกับพิกัด (0,0)


กรณีที่ ORDER เป็น PA ครั้งต่อไป คิดที่พิกัด X, Y ของ ORDER PA ใช้ค่าพิกัดตัวนั้น ลบด้วยค่าพิกัด X, Y บรรทัดที่มี ORDER PA ก่อนหน้านั้น 1 บรรทัด

โดยโปรแกรมจะนำค่าที่คำนวณ ได้ ไปต่อท้ายตารางโดยที่จะยังไม่ลบค่าตัวแปร ORDER, X, Y เก่าที่อยู่ในรูปพิกัด Absolute

2.3 โปรแกรมจะทำการเพิ่มคำสั่งเข้าในตารางต่อจากตารางที่ได้มาจากข้อ 2. เพื่อที่จะให้ทางเดินไปจบที่จุด (0,0) ซึ่งจะเป็นการจบคำสั่ง

2.4 โปรแกรมจะทำการลบคำสั่งในตาราง เพื่อลบคำสั่งในส่วนของพิกัด Absolute ออกทั้งหมด ทำให้เหลือค่าตัวแปรในตารางเฉพาะในส่วนของพิกัด Increment

3. ปุ่มวิเคราะห์ทางเดินแล้วแปลงเป็นพิกัด Increment

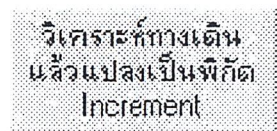

ภาพที่ 4.9 แสดงปุ่มวิเคราะห์ทางเดินแล้วแปลงเป็นพิกัด Increment

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

เป็นปุ่มกดสำหรับนำค่าในตารางหลังจากที่ได้ผ่านการทำงานของปุ่มที่ 1 ซึ่งค่าตัวแปร X, Y เดิมใน ตารางนั้นจะอยู่ในรูปของฟังก์ชัน Absolute นำมาวิเคราะห์ แล้วสร้างทางเดินใหม่ขึ้นมาเพื่อให้สามารถใช้ในการตัดชิ้นงานจริงได้ รวมถึงการเรียงลำดับในการตัด เพื่อให้ใช้เวลาในการตัดน้อยที่สุดด้วย และโปรแกรมจะทำการแปลงค่าตัวแปรในตารางให้อยู่ในรูปแบบตัวแปร X, Y ในรูปแบบของฟังก์ชัน Increment

ในขั้นตอนการทำงานของปุ่มนี้จะมีการประกาศตัวแปรที่สำคัญดังนี้

ORDER(a,b) จะเป็นตัวแปรชนิด Array of String สำหรับเก็บค่าตัวแปร ORDER ในทุกลำดับของคำสั่ง

PICX(a,b) จะเป็นตัวแปรชนิด Array of Double สำหรับเก็บค่าตัวแปร X ในทุกลำดับของคำสั่ง

PICY(a,b) จะเป็นตัวแปรชนิด Array of Double สำหรับเก็บค่าตัวแปร Y ในทุกลำดับของคำสั่ง

NOPIC จะเป็นตัวแปรชนิด Integer สำหรับเก็บค่าในตารางนี้ แบ่งได้เป็นกลุ่ม

SEQUENCEPIC(a) จะเป็นตัวแปรชนิด Array of Integer สำหรับเก็บค่าว่ารูปที่ a นั้นมีลำดับของคำสั่งทั้งหมดกี่คำสั่ง

XMIN(a) จะเป็นตัวแปรชนิด Array of Double สำหรับเก็บค่าว่ารูปที่ a นั้นมีค่าฟังก์ชัน X น้อยที่สุดเท่าไร

XMAX(a) จะเป็นตัวแปรชนิด Array of Double สำหรับเก็บค่าว่ารูปที่ a นั้นมีค่าฟังก์ชัน X มากที่สุดเท่าไร

YMIN(a) จะเป็นตัวแปรชนิด Array of Double สำหรับเก็บค่าว่ารูปที่ a นั้นมีค่าฟังก์ชัน Y น้อยที่สุดเท่าไร

YMAX(a) จะเป็นตัวแปรชนิด Array of Double สำหรับเก็บค่าว่ารูปที่ a นั้นมีค่าฟังก์ชัน Y มากที่สุดเท่าไร

โดย a จะหมายถึง รูปที่ a ของตาราง

b จะหมายถึง ลำดับคำสั่งที่ b ของรูปที่ a

โดยใช้หลักการแยกรูปจากที่กล่าวไว้ข้างต้น

GROUP(a) จะเป็นตัวแปรชนิด Array of String สำหรับเก็บค่าว่ารูปกลุ่มที่ a นั้นมีรูปใดอยู่บ้าง

XMINGROUP(a) จะเป็นตัวแปรชนิด Array of Double สำหรับเก็บค่าว่ากลุ่มที่ a นั้นมีค่าฟังก์ชัน X น้อยที่สุดเท่าไร

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

XMAXGROUP(a) จะเป็นตัวแปรชนิด Array of Double สำหรับเก็บค่าว่ากลุ่มที่ a นั้นมีค่าพิกัด X มากที่สุดเท่าไร

YMINGROUP(a) จะเป็นตัวแปรชนิด Array of Double สำหรับเก็บค่าว่ากลุ่มที่ a นั้นมีค่าพิกัด Y น้อยที่สุดเท่าไร

YMAXGROUP(a) จะเป็นตัวแปรชนิด Array of Double สำหรับเก็บค่าว่ากลุ่มที่ a นั้นมีค่าพิกัด Y มากที่สุดเท่าไร


โดยใช้หลักการในการแยกกลุ่มรูปว่าในรูปใดบ้างที่อยู่ในกลุ่ม รูปใดบ้างที่อยู่ล้อมรอบรูปอื่นอยู่

ตัวอย่าง วาดรูปสี่เหลี่ยม 4 รูปโดยใช้โปรแกรม AutoCAD โดยกำหนดพิกัดของสี่เหลี่ยมรูปที่ 1 เป็น พิกัด(50,50) และ พิกัด(125,125)

กำหนดพิกัดของสี่เหลี่ยมรูปที่ 2 เป็น พิกัด(75,75) และ พิกัด(100,100)

กำหนดพิกัดของสี่เหลี่ยมรูปที่ 3 เป็น พิกัด(150,50) และ พิกัด(225,125)

กำหนดพิกัดของสี่เหลี่ยมรูปที่ 4 เป็น พิกัด(175,75) และ พิกัด(200,100) ดังรูป

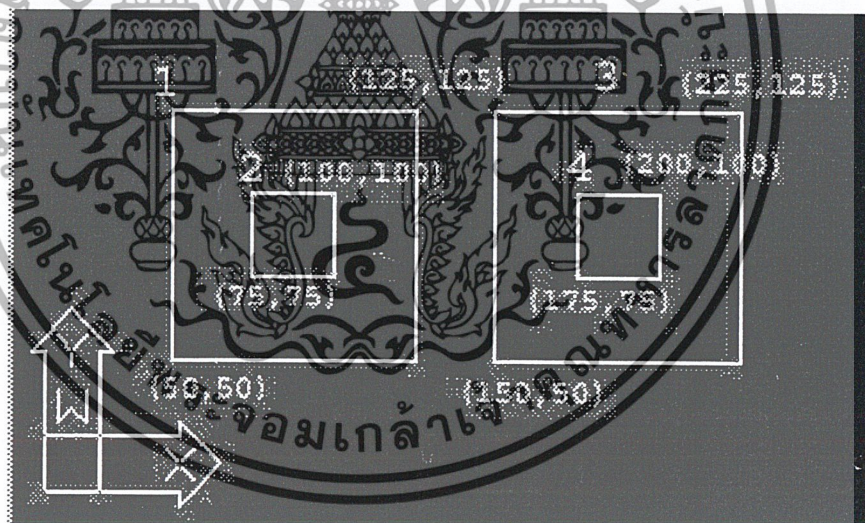

ภาพที่ 4.10 แสดงสี่เหลี่ยม 4 รูป โดยมาการซ้อนกันของสี่เหลี่ยม

โดยโปรแกรมจะนำตัวแปร ORDER(a,b), PICX(a,b), PICY(a,b), SEQUENCEPIC(a), NOPIC มาใช้ในการวิเคราะห์ เพื่อหาค่าตัวแปร XMIN(a), XMAX(a), YMIN(a), YMAX(a) ของแต่ละรูป จากนั้นโปรแกรมจะนำตัวแปร XMIN(a), XMAX(a), YMIN(a), YMAX(a) มาวิเคราะห์ เพื่อที่จะได้ทราบว่ารูปใดอยู่ในสุด รูปใดบ้างที่ล้อมรอบรูปอื่นอยู่ โดยค่าที่เก็บในตัวแปรจะเป็น 20


เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

เท่าของค่าพิกัด เนื่องจากที่ Set ในโปรแกรม AutoCAD และก่อนที่จะเก็บค่าในตารางจะทำการคูณด้วย 5 อีกทีหนึ่ง เนื่องจาก 100 step ของมอเตอร์จะเท่ากับระยะทาง 1 mm

จากรูป ค่า

XMIN(1) = 5000
 XMAX(1) = 12500
 YMIN(1) = 5000
 YMAX(1) = 12500
 XMIN(2) = 7500
 XMAX(2) = 10000
 YMIN(2) = 7500
 YMAX(2) = 10000
 XMIN(3) = 15000
 XMAX(3) = 22500
 YMIN(3) = 5000
 YMAX(3) = 12500
 XMIN(4) = 17500
 XMAX(4) = 20000
 YMIN(4) = 7500
 YMAX(4) = 10000

ในขั้นตอนการตัดนั้น เราต้องเริ่มตัดจากรูปวงในก่อนถึงจะตัดรูปในวงถัดมาและจึงจะตัดรูปในวงถัดมาได้ จะทำให้เราควรจะหารูปที่อยู่ใต้ออกมาก่อน โปรแกรมจะนำรูปที่อยู่ใต้วมาจัดเป็นกลุ่มตามจำนวนรูปที่อยู่ใต้ออก

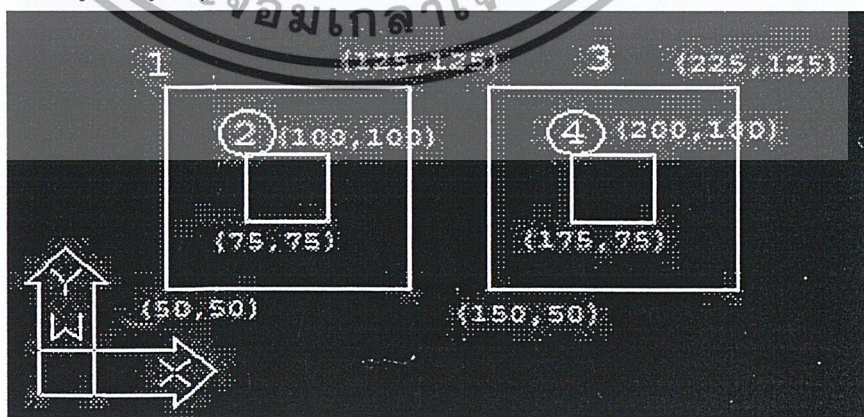

ภาพที่ 4.11 แสดงรูปสี่เหลี่ยม 4 รูปที่ซ้อนกัน และมีการจัดเป็นกลุ่มโดยจากรูปที่อยู่ใต้ออก


เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

จากรูป จะได้รูปที่อยู่ในที่สุด ที่ไม่มีรูปอื่นอยู่ข้างในอีก คือ รูปที่ 2 และ รูปที่ 4 จะได้ กลุ่มรูป 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ 1 มี รูปที่ 2 และ กลุ่มที่ 2 มีรูปที่ 4

จะทำให้ค่า

$$\begin{aligned} XMINGROUP(1) &= 7500 \\ XMAXGROUP(1) &= 10000 \\ YMINGROUP(1) &= 7500 \\ YMAXGROUP(1) &= 10000 \\ XMINGROUP(2) &= 17500 \\ XMAXGROUP(2) &= 20000 \\ YMINGROUP(2) &= 7500 \\ YMAXGROUP(2) &= 10000 \end{aligned}$$

จากนั้น โปรแกรมจะวิเคราะห์หารูปที่อยู่ในสุดของรูปที่เหลือจากขั้นตอนก่อนหน้านี้ มาตรวจดูว่าล้อมรอบรูปกลุ่มใดบ้าง

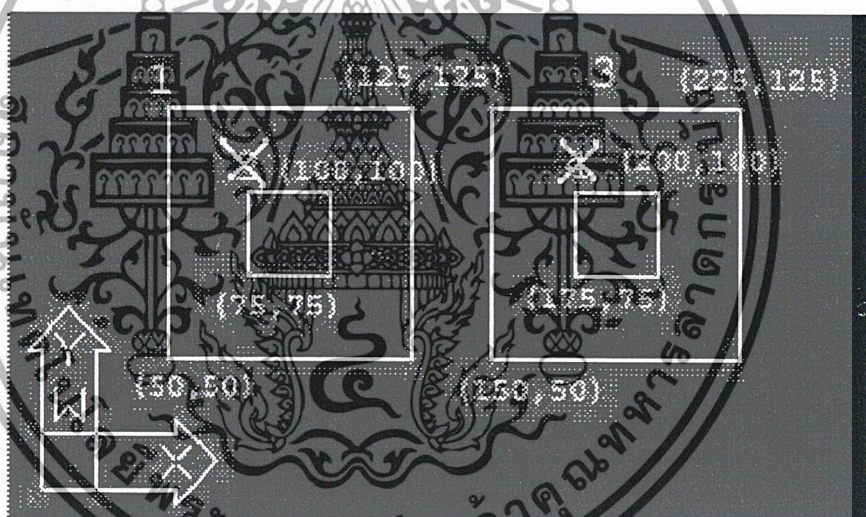

ภาพที่ 4.12 แสดงว่า รูป 2 กับ 4 ได้ใช้ไว้แล้ว

จากรูป รูปที่ 2 และรูปที่ 4 ได้ถูกใช้ไปแล้วในขั้นตอนแรก ดังนั้น โปรแกรมจึงหารูปที่อยู่ในสุดของรูปที่เหลือ คือ รูปที่ 1 และ รูปที่ 3

โปรแกรมจะแยกได้ว่า รูป 1 ล้อมรูป 2 อยู่ และ รูป 3 ล้อมรูป 4 อยู่ ซึ่งจะทำให้เงื่อนไขของ $XMIN(a) < XMIN(b)$ และ $YMIN(a) < YMIN(b)$ และ $XMAX(a) > XMAX(b)$ และ $YMAX(a) > YMAX(b)$ เป็นจริงทำให้เราสรุปได้ว่า รูป a นั้นล้อมรอบรูป b อยู่ ซึ่งถ้าเงื่อนไขเป็นจริงไม่ครบทุกกรณี จะทำให้สรุปไม่ได้ว่ารูป a ล้อมรูป b หรือไม่

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

จากนั้น โปรแกรมจะทำการยุบกลุ่ม โดยจะรวมรูปที่ล้อมกลุ่มและรูปกลุ่มที่ถูกล้อมเข้าด้วยกัน รวมเป็นกลุ่มเดียวกัน

โปรแกรมจะทำการรวมรูปที่ 1 เข้ากับกลุ่มที่ 1 ดังนั้นกลุ่มที่ 1 จะมีรูปที่ 2 และรูปที่ 1 และโปรแกรมจะทำการรวมรูปที่ 3 เข้ากับกลุ่มที่ 2 ดังนั้นกลุ่มที่ 2 จะมีรูปที่ 3 และรูปที่ 4 และโปรแกรมจะทำการยุบกลุ่มรวมไปเรื่อยๆ จนกว่าจะใช้รูปครบทุกรูป

ข้อสังเกต จำนวนกลุ่มมีแต่จะลดลงหรือเท่าเดิม ไม่มีการเพิ่มขึ้น

จะทำให้ค่า XMINGROUP(1) = 5000

XMAXGROUP(1) = 12500

YMINGROUP(1) = 5000

YMAXGROUP(1) = 12500

XMINGROUP(2) = 15000

XMAXGROUP(2) = 22500

YMINGROUP(2) = 5000

YMAXGROUP(2) = 12500

เมื่อได้จำนวนกลุ่มทั้งหมดแล้ว โปรแกรมจะทำการวิเคราะห์ว่าทางเดินควรจะเป็นอย่างไร ควรจะไปทีกลุ่มไหนก่อน โดย โปรแกรมจะคำนวณระยะทางจากจุดต้นยังจุดปลายต่างๆ ว่าระยะใด เป็นระยะที่ใกล้ที่สุด จึงจะให้ทางเดินไปจุดนั้นก่อน

โดย ระยะทาง² = $(X1-X2)^2 + (Y1-Y2)^2$

การคิดระยะทางแบ่งได้เป็น 2 กรณี

1. กรณีเริ่มต้นจุดต้นจุดแรกจะเป็นจุด (0,0) จุดปลายจะเป็นจุดอื่นๆของรูปกลุ่มอื่น

2. กรณีที่จุดต้นไม่ใช่จุด (0,0) จะใช้จุดปลายของกลุ่มที่คิดก่อนหน้านี้เป็นจุดต้น

และจุดปลายจะเป็นจุดอื่นๆของรูปกลุ่มอื่นที่เหลือ โปรแกรมจะทำการเรียงลำดับกลุ่มจนกระทั่งครบทุกกลุ่ม จากนั้นจะนำกลุ่มที่เรียงลำดับแล้วนี้ ไปแปลงค่าตัวแปร ORDER, X, Y จากพิกัด Absolute เป็น พิกัด Increment ซึ่งจะมีผลเปลี่ยนลำดับของรูปด้วย ตามลำดับของรูปตามลำดับของกลุ่มที่โปรแกรมเรียงมาด้วย

โดยโปรแกรมจะนำตัวแปร ORDER(a,b), PICX(a,b), PICY(a,b) มาจัดลำดับใหม่ตามที่ได้เรียงลำดับกลุ่มไว้แล้ว ซึ่งหมายถึง ได้รูปเรียงตามลำดับจนครบทุกรูป

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

โปรแกรมจะนำค่าในตัวแปรมาคำนวณเพื่อที่จะเปลี่ยนจากค่าพิกัด X, Y แบบ Absolute เป็นแบบพิกัด X, Y แบบ Increment โดยจะแบ่งเป็น 3 กรณี ดังนี้

1. กรณีที่ ORDER เป็น PU จะใช้เป็น พิกัด (0,0) เหมือนเดิม

2. กรณีที่ ORDER เป็น PD จะใช้เป็น พิกัด (0,0) เหมือนเดิม

3. กรณีที่ ORDER เป็น PA ครั้งแรก คิดที่พิกัด X, Y ของ ORDER PA คู่แรก ใช้ค่าพิกัดเดิมเลย เนื่องจากการลบกันระหว่างค่าพิกัด X, Y นั้นกับพิกัด (0,0)

กรณีที่ ORDER เป็น PA ครั้งต่อไป คิดที่พิกัด X, Y ของ ORDER PA ใช้ค่าพิกัดตัวนั้นลบด้วยค่าพิกัด X, Y บรรทัดที่มี ORDER PA ก่อนหน้านั้น 1 บรรทัด

โดยโปรแกรมจะนำค่าที่คำนวณได้ ไปต่อท้ายตารางโดยที่จะยังไม่ลบค่าตัวแปร ORDER, X, Y ค่าที่อยู่ในรูปพิกัด Absolute

โปรแกรมจะทำการเพิ่มค่าสั่งเข้าในตารางต่อจากรายที่ได้มาจากข้างต้น เพื่อที่จะให้ทางเดินไปจบที่จุด (0,0) ซึ่งจะเป็นการจบคำสั่ง

โปรแกรมจะนำการลบคำสั่งในตารางเพื่อลบคำสั่งในส่วนของพิกัด Absolute ออกทั้งหมด ทำให้เหลือค่าตัวแปรในตารางเฉพาะในส่วนของพิกัด Increment

4.3 โปรแกรมโหมด Manual

โหมด manual นี้จะนำไปใช้งานกับการที่วาดแบบของแผ่นเหล็กในตัวโปรแกรมนี้เลยไม่ต้องไปเขียนในโปรแกรม AutoCAD จะช่วยอำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้งาน โดยการทำงานในโหมดนี้จะมีสำหรับกรวาดเป็นแบบ เส้นตรง, วงกลม, วงรี

ปุ่มเส้นตรงซึ่งการใช้งานนั้นเมื่อกดปุ่ม เส้นตรง จะมีหน้าต่างปรากฏและจะให้ข้อมูลดังนี้คือ

- Position X Start คือระยะที่พิกัดของแกน X เริ่มต้น
- Position Y Start คือระยะที่พิกัดของแกน Y เริ่มต้น
- Position X Final คือระยะที่พิกัดของแกน X สุดท้าย
- Position Y Final คือระยะที่พิกัดของแกน Y สุดท้าย

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

The image shows a software window titled "Form1" with a standard Windows-style title bar (minimize, maximize, close buttons). Inside the window, there are four text input fields arranged vertically, labeled "Position X Start", "Position Y Start", "Position X Final", and "Position Y Final". To the right of the "Position Y Start" field is a button labeled "Add", and to the right of the "Position X Final" field is a button labeled "Exit". At the bottom of the window, there is a label "Data1" with navigation arrows on either side.

ภาพที่ 4.13 แสดง Form ฝั่งชั้นเส้นตรงของโหมด Manual

ซึ่งเมื่อรับค่าจากผู้ใช้มาแล้วก็จะส่งค่าเข้าตารางเมื่อกดปุ่ม Add จะเก็บค่าต่างดังนี้


- Position X จะเก็บค่าเข้าตารางในคอลัมน์ X
- Position Y จะเก็บค่าเข้าตารางในคอลัมน์ Y

และโปรแกรมจะทำการใส่ค่าของ No ซึ่งคือลำดับของค่าต่างและจะได้ค่า Order ซึ่งก็คือค่าที่จะให้ Plasma ยกขึ้น ("PU") ค่าที่จะให้ Plasma ยกลง ("PD") ค่าที่ให้ Plasma ทำการวิ่งตามพิกัดที่ได้กำหนดไว้ ("PA")

ปุ่มวงกลมซึ่งการใช้งานนั้นเมื่อกดปุ่ม เส้นตรง จะมีหน้าต่างปรากฏและจะให้ใส่ข้อมูลดังนี้คือ

- Center X คือ จุดศูนย์กลางที่พิกัด X ของวงกลมที่จะทำการวาด
- Center Y คือ จุดศูนย์กลางที่พิกัด Y ของวงกลมที่จะทำการวาด
- Radius คือ รัศมีของวงกลมที่จะทำการวาด

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

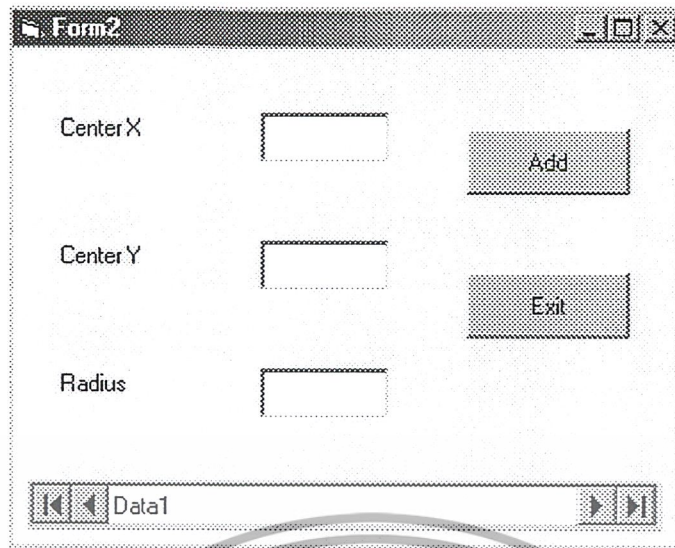

ภาพ 4.14 แสดงฟังก์ชันวงกลมของโหมด Manual

ซึ่งเมื่อรับค่าจากผู้ใช้มาแล้วก็จะส่งค่าเข้าตารางเมื่อกดปุ่ม Add จะเก็บค่าต่างดังนี้

โปรแกรมจะทำการรับค่า Center X, Center Y, Radius แล้วจะเข้าโปรแกรมมาทำการคำนวณออกมาเป็นพิกัด X และ พิกัด Y จากนั้นจะทำการเก็บค่าพิกัด X เข้าตาราง X และพิกัด Y เข้าตาราง Y แล้วโปรแกรมจะทำการใส่ค่าของ No. ซึ่งคือลำดับของค่าต่างและจะได้ค่า Order ซึ่งก็คือค่าที่จะให้ Plasma ยกขึ้น ("PU") ค่าที่จะให้ Plasma ยกลง ("PD") ค่าที่ให้ Plasma ทำการวิ่งตามพิกัดที่ได้กำหนดไว้ ("PA")

ปุ่มวงรีซึ่งการใช้งานนั้นเมื่อกดปุ่ม เส้นตรง จะมีหน้าต่างปรากฏและจะให้ใส่ข้อมูลดังนี้
คือ

- Center X คือ จุดศูนย์กลางที่พิกัด X ของวงรีที่จะทำการวาด
- Center Y คือ จุดศูนย์กลางที่พิกัด Y ของวงรีที่จะทำการวาด
- ความยาว A คือ คือระยะห่างของค่า A
- ความยาว B คือ คือระยะห่างของค่า B

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพที่ 4.15 แสดงฟังก์ชันวงรีของโหมด Manual


ซึ่งเมื่อรับค่าจากผู้ใช้งานแล้วก็จะส่งค่าเข้าตารางเมื่อคลิกปุ่ม Add จะเก็บค่าต่างดังนี้

โปรแกรมจะทำการรับค่า Center X, Center Y, ความยาว A, ความยาว B แล้วจะเข้าโปรแกรมมาทำการคำนวณออกมาเป็นพิกัด X และ พิกัด Y จากนั้นจะทำการเก็บค่าพิกัด X เข้าตาราง X และพิกัด Y เข้าตาราง Y แล้วโปรแกรมจะทำการใส่ค่าของ No ซึ่งคือลำดับของค่าต่างและจะใส่ค่า Order ซึ่งก็คือค่าที่จะให้ Plasma ยกขึ้น ("PU") ค่าที่จะให้ Plasma ยกลง ("PD") ค่าที่ให้ Plasma ทำการวิ่งตามพิกัดที่ได้กำหนดไว้ ("PA")

ปุ่มเส้นโค้งซึ่งกรใช้งานนั้นเมื่อคลิกปุ่ม เส้นตรง จะมีหน้าต่างปรากฏและจะให้ใส่ข้อมูลดังนี้คือ

- Position X Start คือระยะที่พิกัดของแกน X เริ่มต้น
- Position Y Start คือระยะที่พิกัดของแกน Y เริ่มต้น
- Position X Final คือระยะที่พิกัดของแกน X สุดท้าย
- Position Y Final คือระยะที่พิกัดของแกน Y สุดท้าย

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

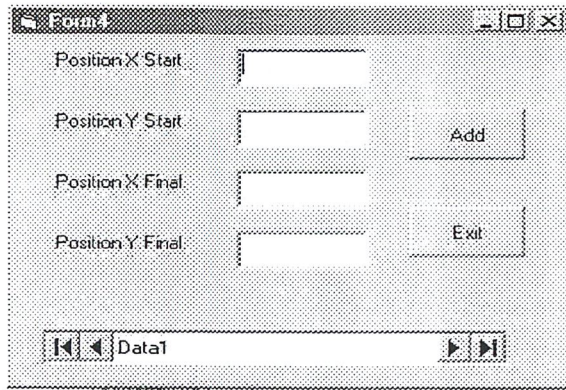

ภาพที่ 4.16 แสดงฟังก์ชันเส้นโค้งของโหมด Manual

4.4 โปรแกรมส่วนต่างๆไป

ปุ่มของโปรแกรมของส่วนต่างๆไป มีทั้งหมด 3 ปุ่ม คือ

1. ปุ่มค่าในตาราง
 2. ปุ่มลบค่าในตาราง
 3. ปุ่มวาดรูป
 4. ปุ่มลบรูป
 5. ปุ่มส่งค่าจากตารางไปยังระบบควบคุมมอเตอร์
- รายละเอียดการทำงานของปุ่มทั้ง 5 ปุ่ม

1. ปุ่มค่าในตาราง

เป็นปุ่มกดสำหรับค่าที่เก็บไว้ในตาราง เพื่อตรวจสอบว่าค่าในตารางนั้นถูกต้องหรือไม่

2. ปุ่มลบค่าในตาราง

เป็นปุ่มกดสำหรับลบค่าในตารางเพื่อทำให้เป็นตารางว่าง

3. ปุ่มวาดรูป

เป็นปุ่มกดสำหรับนำค่าในตารางซึ่งอยู่ในรูปพิกัด Increment มาวาดรูปใน Control Picture เพื่อเป็นการจำลองทางเดินของเครื่องมือตัดก่อนการตัดจริง เป็นการตรวจสอบว่าพิกัดในตารางนั้นเป็นไปตามที่ต้องการหรือไม่

4. ปุ่มลบรูป

เป็นปุ่มกดสำหรับลบภาพที่วาดไว้ใน Control Picture

5. ปุ่มส่งค่าจากตารางไปยังระบบควบคุมมอเตอร์


เป็นปุ่มกดสำหรับส่งค่าพิกัด Increment ในตารางไปยังระบบควบคุมมอเตอร์เพื่อบังคับให้ทางเดินของเครื่องมือตัดเป็นไปตามที่ต้องการ โดยปกติแล้วควรผ่านการทดสอบทางเดินของเครื่องมือโดยการวาดรูปก่อน เพื่อความถูกต้องในการตัด

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

บทที่ 5

ผลการทดลอง


ภาพหน้าต่างของโปรแกรม Visual Basic

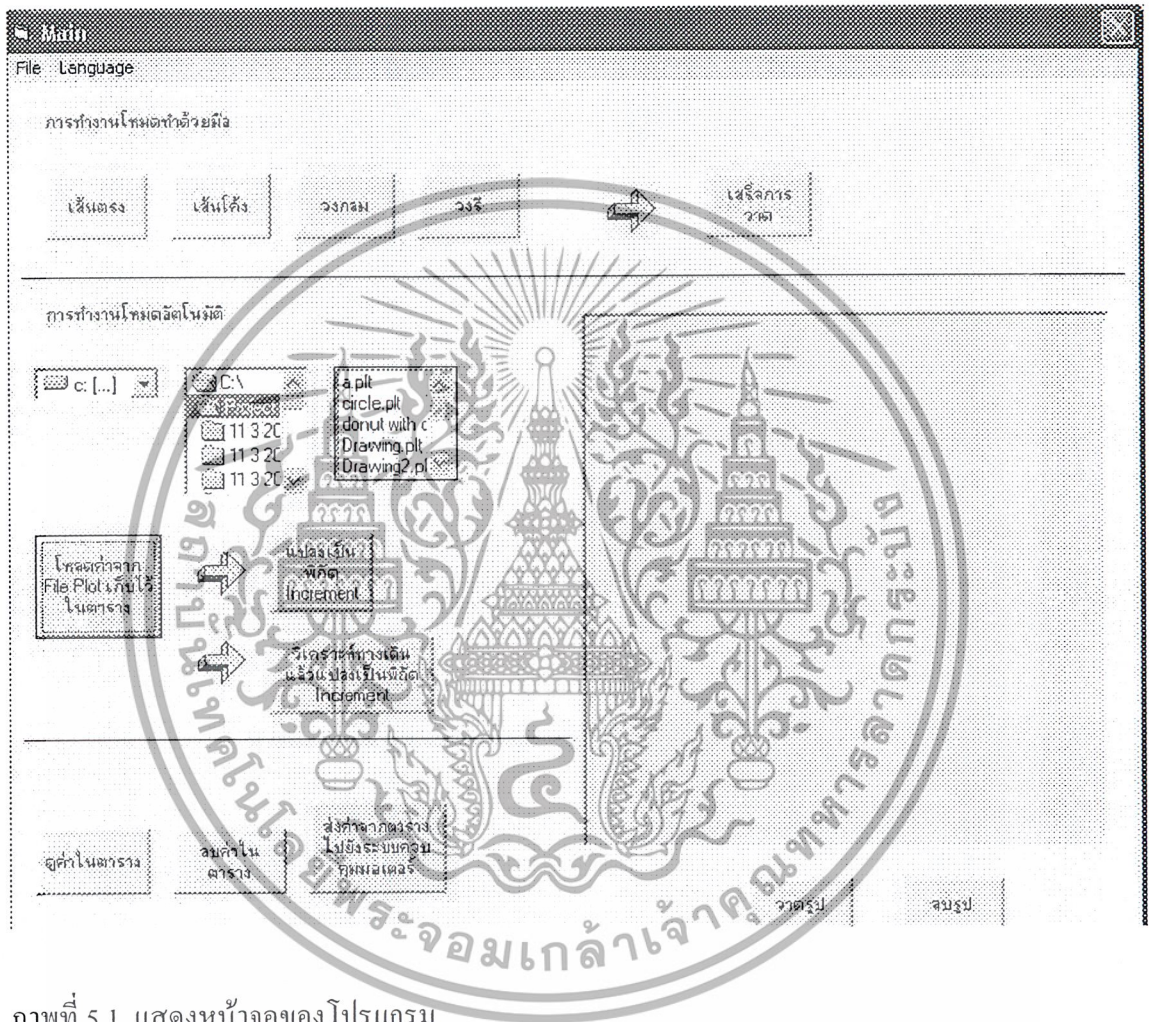

ภาพที่ 5.1 แสดงหน้าจอของ โปรแกรม

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพหน้าต่างของโปรแกรมส่วนตาราง เมื่อกดปุ่มดูค่าในตาราง

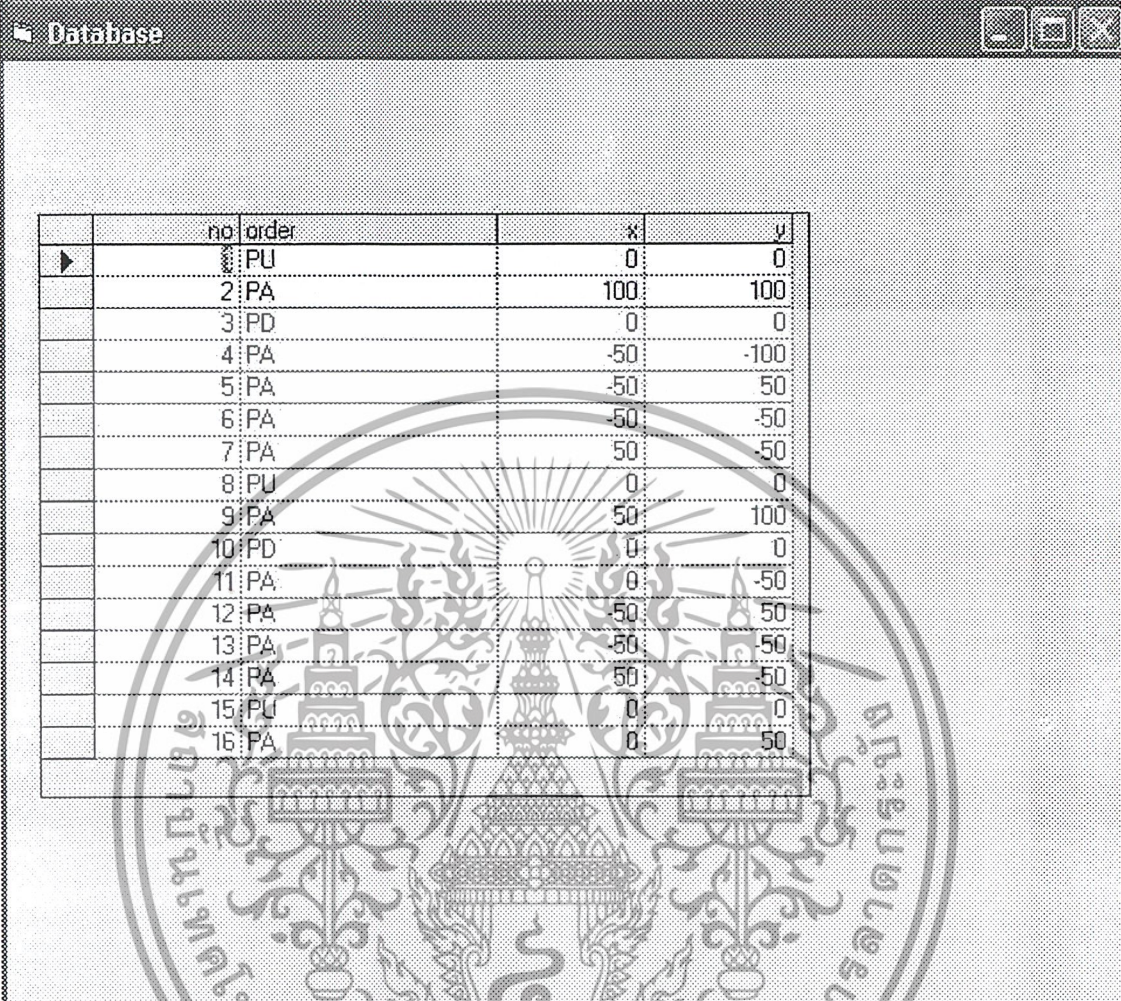

no	order	x	y
1	PU	0	0
2	PA	100	100
3	PD	0	0
4	PA	-50	-100
5	PA	-50	50
6	PA	-50	-50
7	PA	50	-50
8	PU	0	0
9	PA	50	100
10	PD	0	0
11	PA	0	-50
12	PA	-50	50
13	PA	-50	50
14	PA	50	50
15	PU	0	0
16	PA	0	50

ภาพที่ 5.2 แสดงหน้าต่างของโปรแกรมส่วนตาราง เมื่อกดปุ่มดูค่าในตาราง

5.1 ผลจากโหมด Auto


วิธีการทดสอบ

1. วาดรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากที่พิกัด (10,10) และ (290,290)
2. วาดรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากที่พิกัด (25,75) และ (75,100)
3. วาดรูปวงกลมที่มีจุดศูนย์กลางที่พิกัด (50,200) และมีรัศมี 25 หน่วย
4. วาดรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากที่พิกัด (100,25) และ (275,275)
5. วาดรูปวงกลมที่มีจุดศูนย์กลางที่พิกัด (200,200) และมีรัศมี 50 หน่วย
6. วาดรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากที่พิกัด (125,50) และ (250,125)

7. วาดรูปวงกลมที่มีจุดศูนย์กลางที่พิกัด (200,200) และมีรัศมี 25 หน่วย
 เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
 ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

8. วาดรูปสี่เหลี่ยมมีมุมที่พิกัด (150,75) และ (225,100)

จะได้ภาพในโปรแกรม AutoCAD ดังรูป

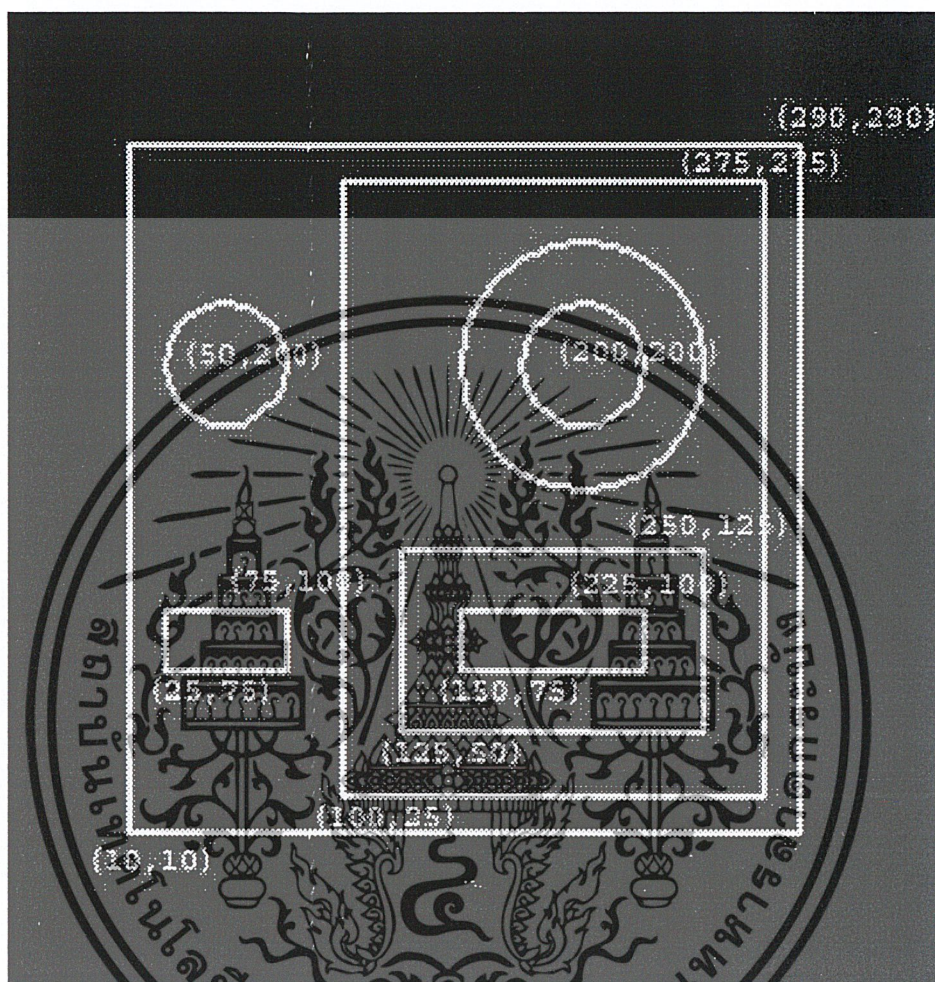


ภาพที่ 5.3 แสดงภาพใน โปรแกรม AutoCAD ที่มาจากค่าในตาราง

9. กดปุ่ม โหลดจาก File Plot เข้าตาราง

โหลดจาก File
Plot เข้าตาราง

ถ้าในตารางมีค่าตัวแปรเก่าอยู่ให้กด “Yes”

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

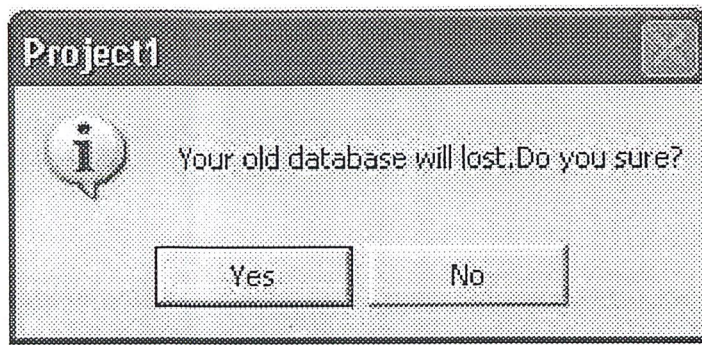

ภาพที่ 5.4 แสดงเมื่อตารางมีค่าตัวแปรเก่าอยู่

โปรแกรมจะทำการโหลดข้อมูลจาก File Plot เข้ามาเก็บไว้ในตารางในรูปแบบพิกัด Absolute

10. กดปุ่มค่าในตาราง

ดูค่าในตาราง

ภาพที่ 5.5 แสดงค่าในตารางที่เป็นพิกัดในระบบ Absolute

จะได้ดังภาพ ซึ่งจะอยู่ในพิกัด Absolute

11. กดปุ่มแปลงเป็นพิกัด Increment

แปลงเป็น
พิกัด
Increment

โปรแกรมจะนำข้อมูลในตารางซึ่งเป็นพิกัด Absolute มาแปลงเป็นพิกัด Increment แล้วเก็บไว้ใน

ตารางเดิม โดยค่าพิกัดที่เป็นพิกัด Absolute จะถูกลบทิ้งไป

12. กดปุ่มค่าในตาราง

ดูค่าในตาราง

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

no	order	x	y
1	PU	0	C
2	PA	2500	750C
3	PD	0	C
4	PA	5000	C
5	PA	0	250C
6	PA	-5000	C
7	PA	0	-250C
8	PU	0	C
9	PA	730	1073C
10	PD	0	C
11	PA	160	-14E
12	PA	175	-13E
13	PA	185	-11E
14	PA	190	-10C
15	PA	205	-8E
16	PA	205	-6E

ภาพที่ 5.6 แสดงค่าในตารางที่อยู่ในระบบ Increment


จะได้ดังภาพ ซึ่งอยู่ในพีค Increment

วาดรูป

13. กดปุ่มวาดรูป โปรแกรมจะนำข้อมูลจากตาราง ซึ่งอยู่ในพีค Increment มาวาดบน

Control Picture ดังรูป

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

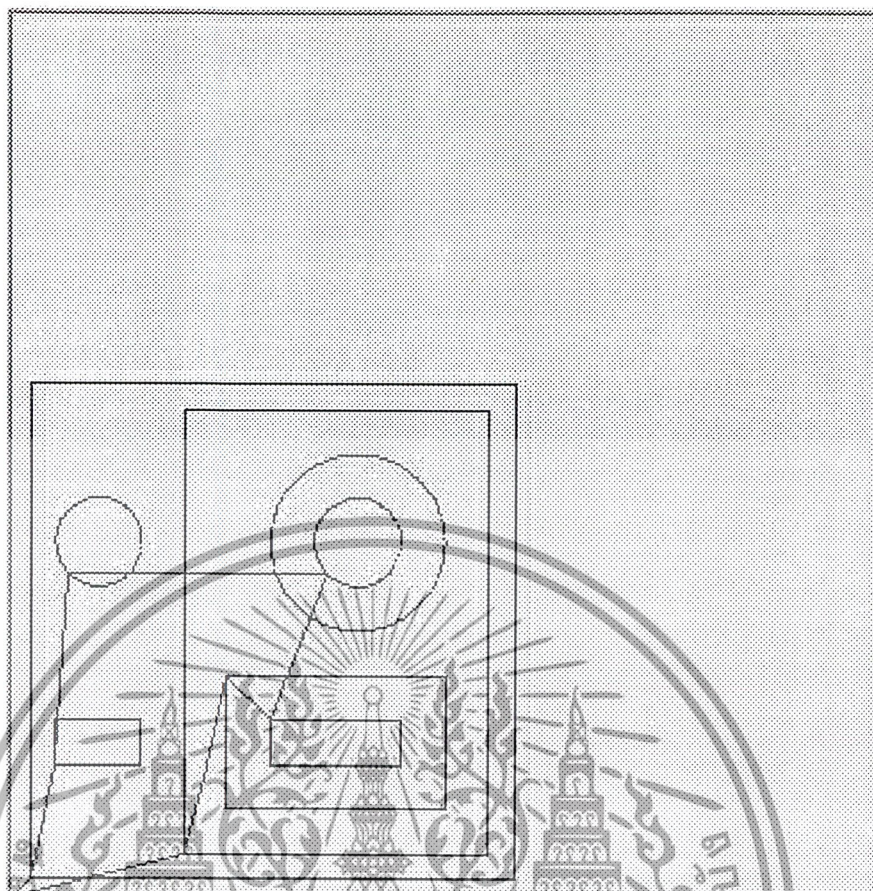

ภาพที่ 5.7 แสดงการวาดรูปจากค่าในตารางที่ยังไม่ได้วิเคราะห์

แต่ลำดับในการวาดยังใช้ในการตัดจริงไม่ได้ เนื่องจาก File Plot ที่ AutoCAD เรียงให้ไม่ได้ เรียงลำดับให้เริ่มต้นจากวงในยังวงนอก

14. จากนั้นกดปุ่ม ลบรูป จะทำให้รูปที่วาดไว้บน Control Picture หายไป เพื่อทำการทดลองอีกปุ่ม หนึ่งคือ ปุ่มวิเคราะห์ทางเดินแล้วแปลงเป็นพิกัด Increment


15. กดปุ่ม โหลดจาก File Plot เข้าตาราง แล้ว ตอบ “Yes”

16. กดปุ่ม วิเคราะห์ทางเดินแล้วแปลงเป็นพิกัด Increment

วิเคราะห์ทางเดิน
แล้วแปลงเป็นพิกัด
Increment

17. กดปุ่ม วาดรูป

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

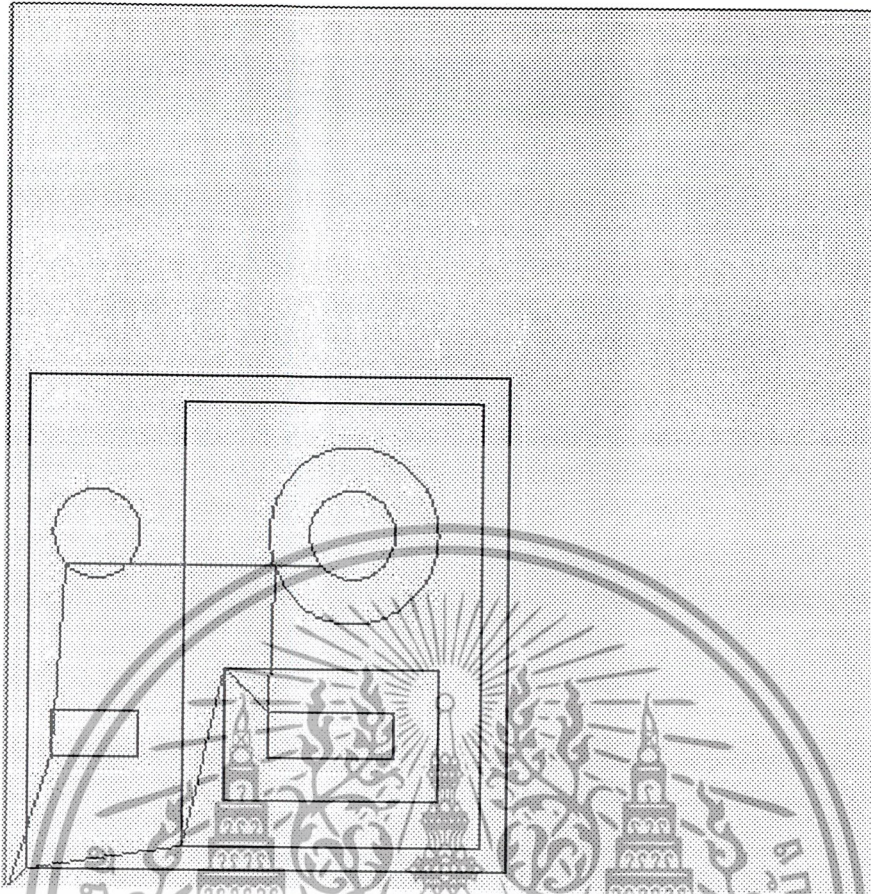

ภาพที่ 5.8 แสดงการวาดภาพจากค่าในตารางที่ผ่านการวิเคราะห์มาแล้ว

สังเกตได้ว่าลำดับการวาดรูปของ Control Picture จะเปลี่ยนไปเป็นไปตามที่โปรแกรมวิเคราะห์

18. กดปุ่มปิดโปรแกรมที่รูป ด้านขวาบนของโปรแกรม



เพื่อออกจากโปรแกรม

5.2 ผลการทดลองโหมด Manual

จากทดลองโดยใช้ฟังก์ชันเส้นตรงเราจะทำการ Plot เส้นตรงจากพิกัด (100,100) ไป (100,150) และ ไปยัง (150,150) ซึ่งค่าที่เก็บในตารางจะเป็นระบบ Absolute ดังรูป

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

no	order	x	y
1	PU	0	0
2	PA	4000	4000
3	PD	0	0
4	PA	4000	6000
5	PA	6000	6000
6	PU	0	0
7	PA	0	0

ภาพที่ 5.9 แสดงค่าในตารางที่เป็นระบบ Absolute


และเมื่อทำการกดปุ่มเพื่อทำการแปลงค่าในตารางจาก Absolute เป็น Increment จะได้ผลลัพธ์ดังรูป

no	order	x	y
1	PU	0	0
2	PA	4000	4000
3	PD	0	0
4	PA	0	2000
5	PA	2000	0
6	PU	0	0
7	PA	-6000	-6000

ภาพที่ 5.10 แสดงค่าในตารางที่เปลี่ยนเป็นระบบ Increment

หลังจากนั้นเมื่อทำการกดปุ่มวาดรูปจะได้ผลลัพธ์ดังรูป


เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

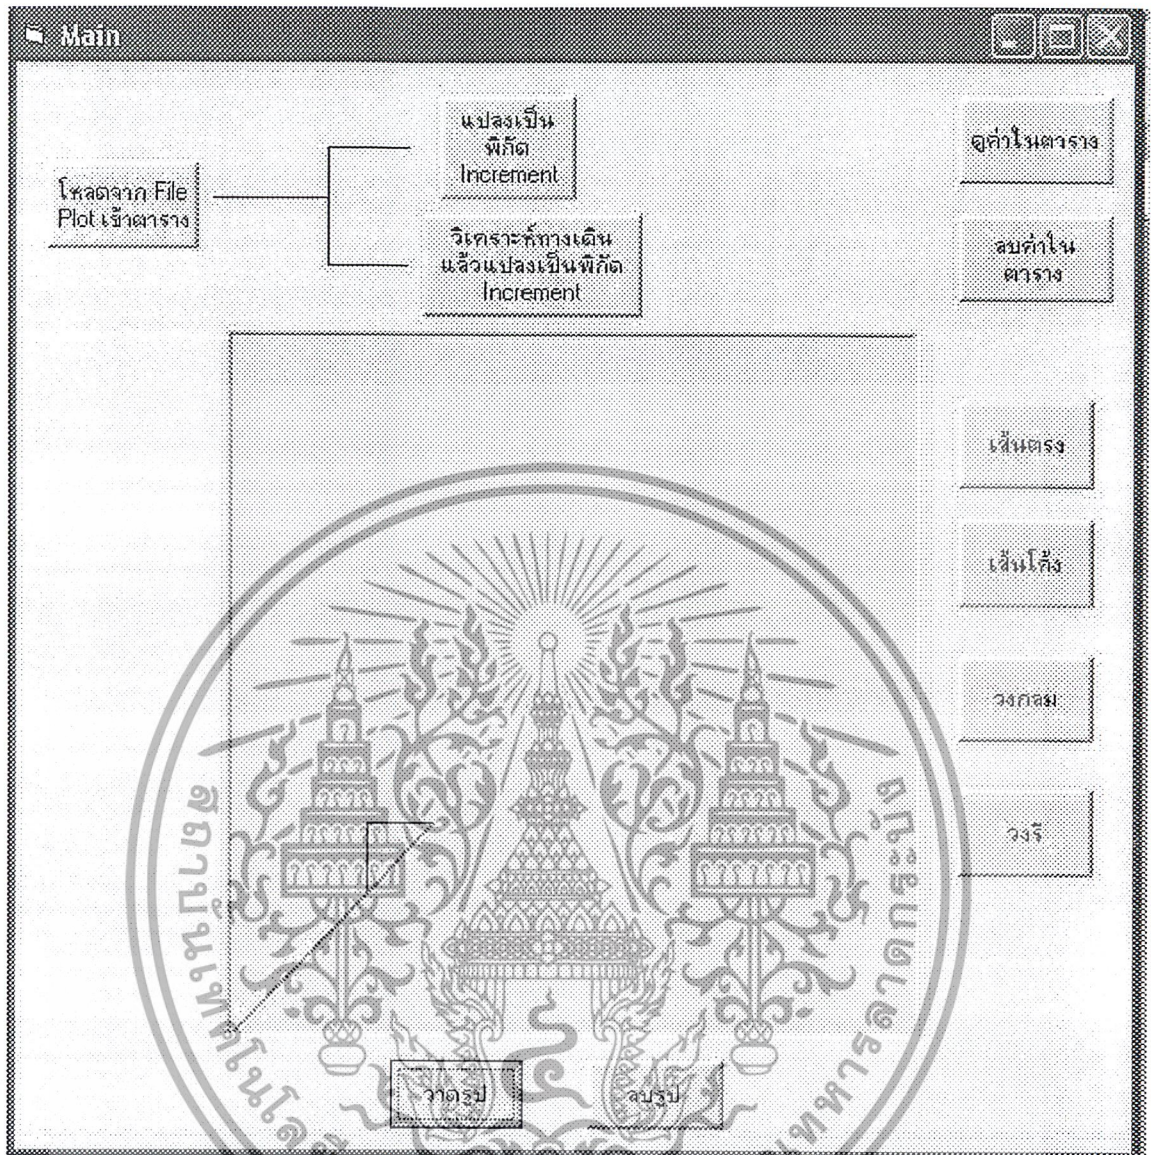

ภาพที่ 5.11 แสดงภาพวาดภาพจากค่าในตารางของฟังก์ชันเส้นตรงในโหมด Manual

และเมื่อทำการใช้ปุ่มฟังก์ชันวงกลมโดยกำหนดพิกัดจุดศูนย์กลาง (100, 100) และมีรัศมี 20 เมื่อทำการใส่ข้อมูลและทำการแปลงข้อมูลในตารางจากระบบ Absolute เป็นระบบ Increment แล้วทำการ Plot จะได้ดังรูป

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

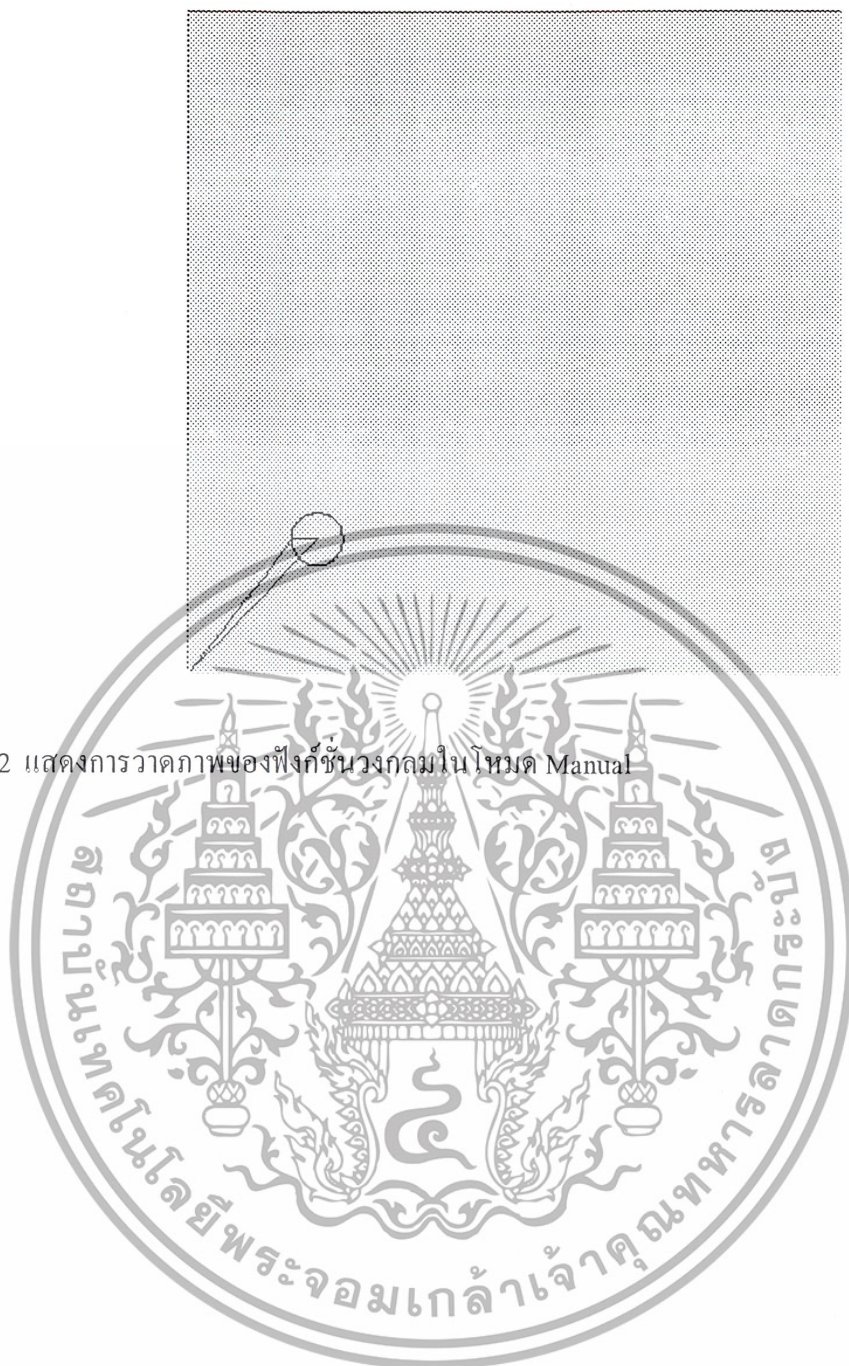

ภาพที่ 5.12 แสดงการวาดภาพของฟังก์ชันวงกลมในโหมด Manual

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

บทที่ 6

สรุปผลและข้อจำกัดของปริญญานิพนธ์

6.1 สรุปผล

โปรแกรมสามารถทำงานได้ทั้งโหมดการทำงานแบบ Manual และ Auto

โดยในโหมดการทำงานแบบ Manual เมื่อวาดรูปในโปรแกรมเสร็จแล้ว สามารถเลือกให้ส่งค่าพารามิเตอร์ตามลำดับที่วาดไปยัง Controller หรือจะให้โปรแกรมจัดทางเดินให้ใหม่โดยเรียงลำดับจากวงในไปยังวงนอกและเคลื่อนที่ด้วยระยะทางที่น้อยลง

โดยในโหมดการทำงานแบบ Auto เมื่อโหลดข้อมูลจาก File Plot ซึ่ง Print มาจากโปรแกรม AutoCAD แล้วสามารถเลือกให้ส่งค่าพารามิเตอร์ตามลำดับที่โปรแกรม AutoCAD ตั้งให้ไปยัง Controller หรือจะให้โปรแกรมจัดทางเดินให้ใหม่โดยเรียงลำดับจากวงในไปยังวงนอกและเคลื่อนที่ด้วยระยะทางที่น้อยลง

6.2 ข้อจำกัดของโครงการ

6.2.1 ส่วนของการเคลื่อนที่

- ระยะการเคลื่อนที่ไม่เกิน 1*1 เมตร
- ความเร็วในการตัด
- ไม่มีระบบตรวจสอบระยะทาง

6.2.2 ส่วนของโปรแกรม

- ข้อมูล File Plot ของโปรแกรม AutoCAD จะต้องตั้งค่าพารามิเตอร์ตามที่กำหนด
- จะมีการปิดเศษทศนิยมได้ 1 ตำแหน่งของมิลลิเมตร

6.2.3 ส่วนของ Controller

- มีการรับอินพุตเป็นจำนวน Step เป็นเลขจำนวนเต็ม

6.3 ปัญหาของโครงการ

ส่วนของการจำลองวาดทางเดินในโปรแกรมยังไม่ดี เนื่องจากความละเอียดของ File Plot ในโปรแกรม AutoCAD และความละเอียดของ Control Picture ในโปรแกรม Visual Basic

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

บรรณานุกรม

- 1.“ Visual Basic ฉบับโปรแกรมเมอร์” , กิตติ ภัคดีวัฒนะกุล – จำลอง ครูอุตสาหะ
- 2.“ คู่มือเรียน Visual Basic 6”, ฉันทวุฒิ พีชผล - พิชิต สันติกุลานนท์ Provision
- 3.“คู่มือการใช้โปรแกรม AutoCAD RELEASE 14 (FOR WINDOWS 95 & NT) 3D MODELING”, ภาณุพงษ์ ปัตติสิงห์
- 4.“เรียนรู้และปฏิบัติการเชื่อมต่อกอมพิวเตอร์กับอุปกรณ์ภายนอกผ่านพอร์ตอนุกรม , อินโนเวตีฟ เอ็กเพอริเมนต์ จำกัด, กฤษดา ใจเย็น, อรรถพล บุญโยธา, ชัยวัฒน์ ลิ้มพรวินโด



เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้