

การศึกษาการสร้างเครื่องสร้างชิ้นงานต้นแบบอย่างรวดเร็ว

The Study of Rapid Prototype Machine



นายคมสัน ระวีวรรณ

Mr. Komsan Rawiwan

นายจिरพัฒน์ ฐานันโดย

Mr. Jiraphat Thansandose

นายนิพันธ์ บุญบันดาล

Mr. Nipan Boonbandarn

นายสุรศักดิ์ บงกชพรรณราย

Mr. Surasak Bongkotpannarai

เลขที่.....
เลขทะเบียน 42425
วัน, เดือน, ปี 28 มี.ค. 2543

.....
.....

ปริญญาานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

คณะวิศวกรรมศาสตร์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ปีการศึกษา 2543

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

หัวข้อวิทยานิพนธ์	การศึกษาการสร้างเครื่องสร้างชิ้นงานต้นแบบอย่างรวดเร็ว		
	The Study of Rapid Prototype Machine		
นักศึกษา	นายคมสัน ระวีวรรณ	รหัสประจำตัว	40010103
	นายจิรพัฒน์ ฐานัน โขย	รหัสประจำตัว	40010130
	นายนิพนธ์ บุญบันดาล	รหัสประจำตัว	40010391
	นายสุรศักดิ์ บงกชพรรณราย	รหัสประจำตัว	40010910
ปริญญา	วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต		
สาขาวิชา	วิศวกรรมอุตสาหการ		
ปีการศึกษา	2543		
อาจารย์ผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์			



เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

หัวข้อปริญญานิพนธ์	การศึกษาการสร้างเครื่องสร้างชิ้นงานต้นแบบอย่างรวดเร็ว	
นักศึกษา	นาย คมสัน	ระวีวรรณ
	นาย จิรพัฒน์	ฐานัน โดษ
	นาย นิพันธ์	บุญบันดาล
	นาย สุรศักดิ์	บงกชพรรณราย
หลักสูตร	วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต	
สาขาวิชา	วิศวกรรมอุตสาหการ	
ปีการศึกษา	2543	
อาจารย์ผู้ควบคุมปริญญานิพนธ์	อาจารย์ พลชัย	โชติปราชญกุล
	อาจารย์ เอกพจน์	ตันตราภิวัดน์

บทคัดย่อ

การสร้างชิ้นงานต้นแบบ เป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งในกระบวนการผลิต ผลิตภัณฑ์ใด ๆ ขึ้นมา เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบโครงสร้าง หรือตรวจสอบทางเทคนิค การสร้างชิ้นงานต้นแบบโดยการเพิ่มเนื้อชิ้นงาน และกระบวนการสร้างชิ้นงานต้นแบบอย่างรวดเร็ว (Rapid Prototype ; RP) เป็นการรับข้อมูลโดยตรงจากคอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบ (Computer Aided Design ; CAD) และทำงานร่วมกับกับคอมพิวเตอร์ช่วยในการผลิต (Computer Aided Manufacturing ; CAM) ในการสร้างชิ้นงาน 3 มิติได้ในระยะเวลาอันสั้นเมื่อเปรียบเทียบกับ การสร้างชิ้นงานต้นแบบแบบดั้งเดิม

รูปแบบการศึกษาเกี่ยวกับเทคนิคการทำงานของ RP เพื่อทำความเข้าใจในด้านเทคนิค กระบวนการ รวมทั้งการพัฒนา โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อเชื่อมต่อ CAD/CAM ในรูปแบบของ RP และการสร้างเครื่องมือขึ้นมาใช้งาน โดยได้ทำการสร้างเครื่องสร้างชิ้นงานต้นแบบ แบบ Fused Deposition Modelling (FDM) ที่เป็นการสร้างชิ้นงานต้นแบบโดยการฉีดขึ้นรูปชิ้นงานที่ได้รับการออกแบบมาแล้วจาก CAD ให้เป็นชิ้นงาน 3 มิติ ที่สมบูรณ์

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

Thesis Title	The Study of Rapid Prototype Machine
Student	MR. KOMSAN RAWIWAN MR. JIRAPHAT THANSANDOSE MR. NIPAN BOONBANDARN MR. SURASAK BONGKOTPHANNARAI
Degree	Bachelor of Industrial Engineering
Year	2000
Advisor	MR. PHOLCHAI CHOTIPRAYANAKUL MR. EKAPOJ TANTRAPHIWAT

ABSTRACT

Before any products are on production. A prototype was made for shape inspection, technical specification and analyze. Rapid Prototypes (RP) are material increased technique. RP workpiece is produced by growing material to the required shape. We use Computer Aided Design (CAD) to build solid model and export to RP standard file. It's brought into Computer Aided Manufacturing (CAM) program that we made to build a 3D model by RP technique.

The main purpose of this thesis is studying about RP technique and develop to computer programming for connection CAD/CAM by RP. We selected to study Fused Deposition Modelling (FDM) technique and make the FDM machine for 3D prototype construction.

กิตติกรรมประกาศ

ปริญญานิพนธ์เรื่อง การศึกษาการสร้างเครื่องสร้างชิ้นงานต้นแบบอย่างรวดเร็วฉบับนี้ สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ผู้จัดทำทุกคนขอกราบขอบพระคุณ อาจารย์พลชัย โชติปรายนกุล อาจารย์ที่ปรึกษา เป็นอย่างสูง สำหรับความรู้ คำแนะนำ ความช่วยเหลือ และความเอาใจใส่ในทุก ๆ ด้านตลอดเวลาที่ผ่านมา

ผศ.พรศักดิ์ อรรถวานิช หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหกรรม สำหรับการให้โอกาสในการศึกษาปริญญานิพนธ์ฉบับนี้ ความช่วยเหลือ คำแนะนำ ความเอาใจใส่ กำลังใจ และทุกสิ่งทุกอย่างตลอดการศึกษาระดับปริญญาตรี ในหลักสูตรวิศวกรรมอุตสาหกรรม

อาจารย์ เอกพงษ์ ตันตราภิวัดน์ สำหรับความช่วยเหลือในเรื่องของการทำงานด้าน Hardware และอาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ทุกท่าน

ดร. ตะวัน สุขน้อย ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง สำหรับความช่วยเหลือเป็นอย่างดีในการศึกษาคุณสมบัติของเทอร์โมพลาสติก และชิ้นฝังประเภทต่าง ๆ

เพื่อน ๆ น้อง ๆ ทุกคน สำหรับ กำลังใจ ความรัก ความผูกพัน ที่สร้างกันมาตลอดระยะเวลา 4 ปีที่ผ่านมา และที่สำคัญที่สุดห้องภาควิชาของเรา สำหรับที่อยู่ ที่ทำงาน ที่เล่น ที่คุย ที่หลับนอน และที่ที่ทำให้เราทุกคนได้มาเจอกัน

นาย คมสัน	ระวีวรรณ
นาย จิรพัฒน์	ฐานัน โดษ
นาย นิพันธ์	บุญบันดาล
นาย สุรศักดิ์	บงกชพรรณราย

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

สารบัญ

บทคัดย่อภาษาไทย	I
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ	II
กิตติกรรมประกาศ	III
สารบัญ	IV
สารบัญภาพ	VI
สารบัญตาราง	IX
บทที่ 1 บทนำ	I
1.1 ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา	1
1.2 จุดมุ่งหมาย วัตถุประสงค์ของการศึกษา	2
1.3 ขอบเขตของการศึกษา	2
1.4 ข้อจำกัดของการศึกษา	2
บทที่ 2 หลักการ และทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง	3
2.1 กรรมวิธีการสร้างชิ้นงานต้นแบบ	3
2.2 หลักการการขึ้นรูปชิ้นงานต้นแบบอย่างรวดเร็ว	4
2.3 รูปแบบการขึ้นรูปชิ้นงานต้นแบบอย่างรวดเร็ว	5
2.4 ประเภทของการขึ้นรูปชิ้นงานต้นแบบอย่างรวดเร็ว	6
2.5 Fused Deposition Modeling (FDM)	12
2.6 คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบ (Computer Aided Design ; CAD) และ คอมพิวเตอร์ช่วยในการผลิต (Computer Aided Manufacturing ; CAM)	13
2.7 การสร้างภาพ 3 มิติบนคอมพิวเตอร์ (3D Computer Graphic)	14
2.8 แบบจำลองของวัตถุ	18
2.9 แบบจำลองสำหรับงาน Rapid Prototype	21
2.10 องค์ประกอบชุดขับเคลื่อน	26
2.11 การควบคุมการเคลื่อนที่โดย Linear Interpolation	29
2.12 การถ่ายเทความร้อน (Heat Transfer)	35
2.13 เทอร์โมพลาสติก (Thermoplastic)	36
บทที่ 3 วิธีการดำเนินการ	43
3.1 ลำดับขั้นตอนในการดำเนินการ	43
3.2 แผนการทำงานและสร้างเครื่องสร้างชิ้นงานต้นแบบ FDM	43
3.3 การศึกษาหาข้อมูล	45
3.4 การออกแบบด้าน Hardware	46
3.5 การออกแบบด้าน Software	51
3.6 การจัดหาวัสดุที่จะนำมาใช้ในการทำโครงงาน	52

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

3.7 การดำเนินการด้าน Hardware	53
3.8 การดำเนินการด้าน Software	62
3.9 การศึกษาสมบัติของวัสดุที่ใช้ขึ้นรูปชิ้นงาน	63
3.10 การดำเนินการด้านวงจรควบคุมการทำงาน	66
บทที่ 4 ผลการดำเนินการ	67
4.1 ผลการดำเนินการด้าน Hardware	67
4.2 ผลการดำเนินการด้าน Software	73
4.3 ผลการดำเนินการด้านการขึ้นรูปชิ้นงาน	89
บทที่ 5 สรุปผลการดำเนินการ	98
5.1 สรุปผลการดำเนินการด้าน Hardware	98
5.2 สรุปผลการดำเนินการด้าน Software	98
5.3 สรุปผลการดำเนินการด้านการขึ้นรูปชิ้นงาน	98
5.4 การเปรียบเทียบเครื่องสร้างชิ้นงานต้นแบบที่สร้างขึ้นกับที่มีจำหน่าย	100
บรรณานุกรม	
ภาคผนวก ก ตารางเปรียบเทียบเครื่องสร้างชิ้นงานต้นแบบประเภทต่างๆ	
ภาคผนวก ข แบบรายละเอียดเครื่องสร้างชิ้นงานต้นแบบที่ทำการสร้างขึ้น	
ภาคผนวก ค แบบรายละเอียดเครื่องสร้างชิ้นงานต้นแบบในการพัฒนาต่อไป	
ภาคผนวก ง รายละเอียดโปรแกรม RP CAD/CAM	
ประวัติผู้เขียน	

สารบัญภาพ

รูปที่ 1.1	การนำ Rapid Prototype ไปใช้ในกระบวนการผลิต	1
รูปที่ 2.1	องค์ประกอบหลัก การทำงานของระบบ Rapid Prototype	2
รูปที่ 2.2	การสร้างชิ้นงานจากวัสดุซ้อนกัน	5
รูปที่ 2.3	รูปแบบการขึ้นรูปชิ้นงานแบ่งตามการก่อตัวของวัสดุ	5
รูปที่ 2.4	รูปแบบการขึ้นรูปชิ้นงานแบ่งตามวิธีการสร้างรูปทรง	6
รูปที่ 2.5	อุปกรณ์และ โครงสร้างของระบบ RP ที่ใช้เทคโนโลยี SLA	7
รูปที่ 2.6	อุปกรณ์และ โครงสร้างของระบบ RP ที่ใช้เทคโนโลยี SLS	8
รูปที่ 2.7	อุปกรณ์และ โครงสร้างของระบบ RP ที่ใช้เทคโนโลยี 3DP	9
รูปที่ 2.8	อุปกรณ์และ โครงสร้างของระบบ RP ที่ใช้เทคโนโลยี BPM	10
รูปที่ 2.9	อุปกรณ์และ โครงสร้างของระบบ RP ที่ใช้เทคโนโลยี LOM	11
รูปที่ 2.10	อุปกรณ์และ โครงสร้างของระบบ RP ที่ใช้เทคโนโลยี FDM	12
รูปที่ 2.11	รูปแสดงการฉายภาพบนจอในพิกัด WCS (World Coordinate System)	15
รูปที่ 2.12	รูปแสดงลักษณะของมุมต่าง ๆ	15
รูปที่ 2.13	รูปแสดงการหมุนภาพ ไปในแนวแกนทั้ง 3 แกน คือ แกน XYZ	16
รูปที่ 2.14	แบบจำลอง โครงข่ายของวัตถุจาก โปรแกรม Mechanical Desktop	18
รูปที่ 2.15	แบบจำลอง พื้นผิวของวัตถุจาก โปรแกรม Mechanical Desktop	19
รูปที่ 2.16	แบบจำลอง โซลิตของวัตถุจาก โปรแกรม Mechanical Desktop	20
รูปที่ 2.17	ภาพแสดงการเปรียบเทียบแบบจำลอง จาก โปรแกรม Mechanical Desktop	20
รูปที่ 2.18	การแปลงรูปทรงแบบจำลอง Solid 1 ของแฟ้มข้อมูล STL เป็นจำนวนระนาบของรูปสามเหลี่ยม	22
รูปที่ 2.19	รูปทรง Cubic ขนาด 100 หน่วย จากการเปิด โปรแกรม RP CAD/CAM	22
รูปที่ 2.20	การใช้ STL File ในกระบวนการ Rapid Prototype	25
รูปที่ 2.21	กระบวนการทำงานของการตัดชั้น (Slice Layer)	26
รูปที่ 2.22	Digital Approximation of a continuous function	30
รูปที่ 2.23	Schematic Diagram ของ DDA Integrator	31
รูปที่ 2.24	สัญลักษณ์ของ DDA Integrator	32
รูปที่ 2.25	Diagram ของ 2-D Interpolator	34
รูปที่ 3.1	แผนการดำเนินการ การศึกษาการสร้างเครื่องสร้างชิ้นงานต้นแบบ	44
รูปที่ 3.2	การออกแบบส่วน Hardware	46
รูปที่ 3.3	แบบเครื่องสร้างชิ้นงานต้นแบบ ส่วน โครงสร้างหลัก	46
รูปที่ 3.4	แบบเครื่องสร้างชิ้นงานต้นแบบ ส่วนฐานของเครื่อง และชุดขับเคลื่อนแกน XY	47
รูปที่ 3.5	แบบเครื่องสร้างชิ้นงานต้นแบบ ส่วนชุดขับเคลื่อนแกน Z	47
รูปที่ 3.6	แบบหัวฉีดซีพี้่ง แบบที่ 1 ครอบอกสเตนเลส ใส่หัวฉีดทองเหลือง ถอดประกอบได้	48

รูปที่ 3.7	แบบเครื่องสร้างชิ้นงานต้นแบบ แบบที่ 1 ครอบอกสแตนเลส ใส่หัวฉีดทองเหลือง ถอดประกอบได้	48
รูปที่ 3.8	แบบหัวฉีดซีฟิ่ง แบบที่ 2 หัวฉีดอลูมิเนียม	49
รูปที่ 3.9	แบบเครื่องสร้างชิ้นงานต้นแบบ แบบที่ 2 หัวฉีดอลูมิเนียม	49
รูปที่ 3.10	แบบหัวฉีดเทอร์โมพลาสติก	50
รูปที่ 3.11	แบบเครื่องสร้างชิ้นงานต้นแบบ แบบที่ 3 หัวฉีดเทอร์โมพลาสติก	50
รูปที่ 3.12	การออกแบบ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในส่วน Software	51
รูปที่ 3.13	การออกแบบ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการควบคุมอุณหภูมิของอุปกรณ์ควบคุมความร้อน	52
รูปที่ 3.14	การจัดหาวัสดุที่จะนำมาใช้ใน โรงงาน	52
รูปที่ 3.15	ชุดควบคุมการเคลื่อนที่แกน XY	54
รูปที่ 3.16	ชุดควบคุมการเคลื่อนที่แกน Z	55
รูปที่ 3.17	ส่วนประกอบต่าง ๆ ของชุดควบคุมการเคลื่อนที่แกน Z	56
รูปที่ 3.18	โครงสร้างทั่วไปของเครื่องสร้างชิ้นงานต้นแบบ	57
รูปที่ 3.19	อุปกรณ์กำเนิดความดันลม	58
รูปที่ 3.20	อุปกรณ์ควบคุมความดันลม	58
รูปที่ 3.21	อุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิ	58
รูปที่ 3.22	ฝาเกลียว และหัวฉีดของหัวฉีดซีฟิ่งแบบที่ 1	59
รูปที่ 3.23	อุปกรณ์ของหัวฉีดซีฟิ่งแบบที่ 2	60
รูปที่ 3.24	อุปกรณ์หัวฉีดเทอร์โมพลาสติก	62
รูปที่ 3.25	ซีฟิ่งคงตัว	63
รูปที่ 3.26	พาราฟิน	64
รูปที่ 3.27	การหาค่าจุดเดือด จุดหลอมเหลวของซีฟิ่ง	64
รูปที่ 3.28	การหาค่าความหนืดของซีฟิ่ง	65
รูปที่ 3.29	ลักษณะของเทอร์โมพลาสติกที่ใช้ในการทดสอบ	66
รูปที่ 4.1	โครงสร้างหลักของเครื่องสร้างชิ้นงานต้นแบบที่ทำการสร้างขึ้น	68
รูปที่ 4.2	หัวฉีดขึ้นรูปชิ้นงานซีฟิ่ง แบบที่ 1 ครอบอกสแตนเลสใส่หัวฉีดทองเหลืองถอดประกอบได้	69
รูปที่ 4.3	หัวฉีดขึ้นรูปชิ้นงานซีฟิ่ง แบบที่ 2 หัวฉีดอลูมิเนียม	70
รูปที่ 4.4	หัวฉีดขึ้นรูปชิ้นงานเทอร์โมพลาสติก	71
รูปที่ 4.5	เปรียบเทียบเครื่องสร้างชิ้นงานต้นแบบ หัวฉีดซีฟิ่ง และ หัวฉีดเทอร์โมพลาสติก	72
รูปที่ 4.6	วงจรควบคุมการทำงานของเครื่องสร้างชิ้นงานต้นแบบ	72
รูปที่ 4.7	รายละเอียดของโปรแกรม RP CAD/CAM ที่สร้างขึ้น	73
รูปที่ 4.8	โปรแกรม RP CAD/CAM ที่ทำการสร้างขึ้น การทำงานด้วยภาษาอังกฤษ	74
รูปที่ 4.9	โปรแกรม RP CAD/CAM ที่ทำการสร้างขึ้น การทำงานด้วยภาษาไทย	74
รูปที่ 4.10	ภาพที่ได้จากการสร้างในโปรแกรม 3D Studio MAX	75

รูปที่ 4.11	การ Export File ในโปรแกรม 3D Studio MAX	76
รูปที่ 4.12	เลือกการบันทึกที่เพิ่มข้อมูล STL แบบ ASCII	76
รูปที่ 4.13	ส่วนของเมนูต่าง ๆ ที่ไม่สามารถใช้งานได้เมื่อยังไม่มีการเปิดเพิ่มข้อมูล	77
รูปที่ 4.14	โปรแกรมแสดงข้อความเตือนให้ Open File และคำสั่งที่ใช้ในการเปิดเพิ่มข้อมูล	77
รูปที่ 4.15	การเปิดเพิ่มข้อมูล STL	77
รูปที่ 4.16	ภาพที่ได้จากการนำเข้าเพิ่มข้อมูลใน โปรแกรม RP CAD/CAM	78
รูปที่ 4.17	รายละเอียดต่าง ๆ ของเพิ่มข้อมูล ที่แสดงในโปรแกรม RP CAD/CAM	78
รูปที่ 4.18	การเปลี่ยนมุมมองของภาพ	79
รูปที่ 4.19	ส่วนแสดงสถานะการหมุนมุมมองภาพในแต่ละแกน	79
รูปที่ 4.20	การหมุนมุมมองภาพในมุมมองต่าง ๆ กัน	80
รูปที่ 4.21	คำสั่งในการย่อ-ขยาย ขนาดของแบบจำลองชิ้นงาน	81
รูปที่ 4.22	ภาพแสดงการย่อขนาดของแบบจำลองขนาดต่าง ๆ กัน	81
รูปที่ 4.23	การเลื่อนตำแหน่งแบบจำลอง	82
รูปที่ 4.24	การเลื่อนตำแหน่งแบบจำลอง ไปในตำแหน่งต่าง ๆ กันบน โต๊ะทำงาน	82
รูปที่ 4.25	การย่อ-ขยาย ภาพในตำแหน่งที่ต้องการ	83
รูปที่ 4.26	ข้อมูล STL ของเพิ่มข้อมูล ที่ทำการเปิดขึ้น แสดงใน STL Dialog	83
รูปที่ 4.27	การเลื่อนชิ้นงานในแต่ละชั้น	84
รูปที่ 4.28	การกำหนดความหนาในแต่ละชั้นของชิ้นงานที่จะทำการขึ้นรูป	88
รูปที่ 4.29	การกำหนดความละเอียดของการเดินหัวฉีดในการขึ้นรูปชิ้นงานที่แตกต่างกัน	88
รูปที่ 4.30	คำสั่งที่ใช้ในการดำเนินการขึ้นรูปชิ้นงาน	89
รูปที่ 4.31	ผลการทดลองคุณสมบัติเทอร์โมพลาสติกที่อัตราการป้อน 12 VDC	91
รูปที่ 4.32	ผลการทดลองคุณสมบัติเทอร์โมพลาสติกที่อัตราการป้อน 18 VDC	92
รูปที่ 4.33	ผลการทดลองคุณสมบัติเทอร์โมพลาสติกที่อัตราการป้อน 24 VDC	93
รูปที่ 4.34	การทดลองหัวฉีดขึ้นรูปชิ้นงานซี่ฝัก ทำจากสแตนเลส	94
รูปที่ 4.35	หัวฉีดขึ้นรูปชิ้นงานซี่ฝัก แบบที่ 2 เปรียบเทียบกับแบบที่ 1	95
รูปที่ 4.36	การทดลองการเดินหัวฉีดแบบ หัวฉีดอยู่เหนือจาก โต๊ะทำงานเล็กน้อย บังคับการไหลของซี่ฝัก ด้วย ความดันลมจาก อุปกรณ์กำเนิดความดันลม และผลการฉีดขึ้นรูป	96
รูปที่ 4.37	การทดลองการเดินหัวฉีดแบบ หัวฉีดอยู่ใกล้กับ โต๊ะทำงาน และให้การไหลของซี่ฝักเกิดจากความตึงผิว และผลการฉีดขึ้นรูป	97
รูปที่ 4.38	การทดลองการเดินหัวฉีดแบบ บริเวณปลายหัวฉีดมีลวดเสียบอยู่ เพื่อเป็นทางนำให้ซี่ฝักไหลออกมา และผลการฉีดขึ้นรูป	
รูปที่ 4.39	การทดลองการขึ้นรูปชิ้นงานด้วยเทอร์โมพลาสติก และผลการฉีดขึ้นรูป	97
รูปที่ 5.1	แบบหัวฉีดซี่ฝักสำหรับการพัฒนาต่อไป	99

สารบัญตาราง

ตารางที่ 2.1	ขั้นตอนการกระตุ้นขดลวดแต่ละเฟสแบบ Wave	27
ตารางที่ 2.2	ขั้นตอนการกระตุ้นขดลวดแต่ละเฟสแบบ Two Phase	28
ตารางที่ 2.3	ขั้นตอนการกระตุ้นขดลวดแต่ละเฟสแบบ Half Step	28
ตารางที่ 2.4	ตารางแสดงสถานะ โครงสร้างโมเลกุล และวิธีการแปรรูปของพลาสติกในช่วงอุณหภูมิต่าง ๆ	39
ตารางที่ 2.5	ตารางแสดงสถานะ โครงสร้างโมเลกุล ของ Partial Crystalline Thermoplastic	39
ตารางที่ 2.6	ตารางแสดงสถานะ โครงสร้างโมเลกุล ของ Thermosetting	40
ตารางที่ 3.1	อุปกรณ์ในชุดควบคุมการเคลื่อนที่แกน X	53
ตารางที่ 3.2	อุปกรณ์ในชุดควบคุมการเคลื่อนที่แกน Y	53
ตารางที่ 3.3	อุปกรณ์ในชุดควบคุมการเคลื่อนที่แกน Z	54
ตารางที่ 3.4	อุปกรณ์ใน โครงสร้างทั่วไป	57
ตารางที่ 3.5	อุปกรณ์ในหัวฉีดซีฟิ่งแบบที่ 1 ระบายกสเดนเลสใส่หัวฉีดทองเหลือง ถอดประกอบได้	59
ตารางที่ 3.6	อุปกรณ์ในหัวฉีดซีฟิ่งแบบที่ 2	60
ตารางที่ 3.7	อุปกรณ์ในหัวฉีดเทอร์โมพลาสติก	61
ตารางที่ 4.1	ผลการทดลองหาจุดหลอมเหลวของซีฟิ่ง	89
ตารางที่ 4.2	ผลการทดลองหาค่าส่วนผสม อุณหภูมิ และความดันที่เหมาะสม	90
ตารางที่ 4.3	ผลการทดลองคุณสมบัติเทอร์โมพลาสติกที่ อัตราการป้อน 12 VDC	91
ตารางที่ 4.4	ผลการทดลองคุณสมบัติเทอร์โมพลาสติกที่ อัตราการป้อน 18 VDC	92
ตารางที่ 4.5	ผลการทดลองคุณสมบัติเทอร์โมพลาสติกที่ อัตราการป้อน 24 VDC	93
ตารางที่ 5.1	การเปรียบเทียบเครื่องสร้างชิ้นงานต้นแบบที่สร้างขึ้น กับที่มีจำหน่าย	100

บทที่ 1


บทนำ

1.1 ความเป็นมา และความสำคัญของปัญหา

ในการผลิตชิ้นงาน, สินค้า ขึ้นมา ขั้นตอนต่าง ๆ จะเริ่มต้นจากการวางแผน การกำหนด การออกแบบ ซึ่งอาจทำขึ้นหลายรูปแบบ เพื่อตัดสินใจเลือกแบบที่เหมาะสมที่สุด เพื่อนำไปทำการสร้างชิ้นงานต้นแบบขึ้นมาให้เห็นรูปร่างของชิ้นงานจริงที่จะทำการผลิต, ใช้ในการตัดสินใจ, ตรวจสอบทางเทคนิค, หรือวิเคราะห์สมบัติทางกล เป็นต้น กระบวนการสร้างชิ้นงาน มีอยู่หลายแบบ แบบหนึ่งที่มีการนำเอาคอมพิวเตอร์เข้ามามีส่วนของการงานการขึ้นรูปทั่วไป สามารถแบ่งการขึ้นรูปออกเป็น 2 ลักษณะ ดังนี้

1. การตัดเนื้อออกให้เป็นรูป (Material Removal Process) ได้แก่
 - การใช้ Punch & Die เช่น Cutting, Trim, Notch
 - การใช้ Frame Cutting เช่น Touch Cutting, Plasma
2. การเพิ่มเนื้อให้ชิ้นงาน (Material Increase Process) ได้แก่
 - Foundry, Fabricate, Welding
 - Material Increase by Rapid Prototype

Rapid Prototype เป็นเทคโนโลยีสมัยใหม่ในการสร้างชิ้นงานต้นแบบ ที่ได้ทำการออกแบบมาจาก CAD (Computer Aided Design) ขึ้นมาอย่างรวดเร็ว ที่สามารถนำไปสู่ชิ้นงานในลักษณะต่าง ๆ เพื่อกำจัดข้อจำกัดเกี่ยวกับเวลา การเตรียมชิ้นงานเบื้องต้น การเตรียมเครื่องมือ ในการสร้างชิ้นงานต้นแบบในลักษณะเดิม โดยหลักการทำงาน เป็นการขึ้นรูปชิ้นงาน หรือแบบ (model) โดยวิธีการแบ่งชิ้นส่วนนั้นออกเป็นชั้นเรียบ (layer) ตามแนวนอนเป็นแผ่นบาง ๆ ขนานกัน เริ่มจากฐานไปยังส่วนยอดของชิ้นงาน ดังนั้น เมื่อนำชิ้นส่วนเหล่านั้นมาวางซ้อนทับกัน ก็สามารถสร้างชิ้นเป็นชิ้นงานตามต้องการได้ โดยชิ้นงานที่ได้จากเครื่อง RP ถูกนำมาใช้ในการตรวจสอบและแก้ไขก่อนส่งต่อไปยัง CAM (Computer Aided Manufacturing) ดังรูปที่ 1.1 การทำต้นแบบจะทำให้สูญเสียเวลาเพิ่มขึ้น แต่น้อยกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับแก้ไขที่เกิดขึ้นในสายการผลิต

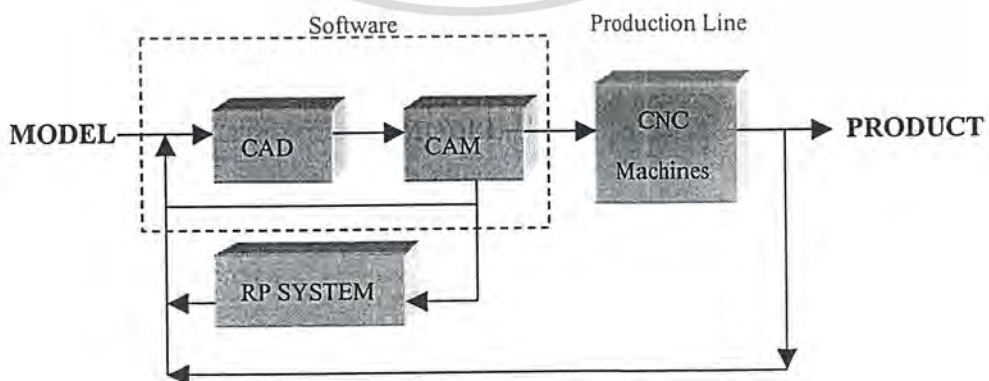

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่ควรเผยแพร่ไปโดยไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของลิขสิทธิ์
รูปที่ 1.1 การนำ Rapid Prototype ไปใช้ในกระบวนการผลิต [9]

ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้คัดลอกเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

1.2 จุดมุ่งหมาย วัตถุประสงค์ของการศึกษา

- 1.2.1 ศึกษา CAD / CAM ในรูปแบบการสร้างชิ้นงานแบบ Rapid Prototype
- 1.2.2 ศึกษาเทคนิคการทำงานของ Rapid Prototype แบบ FDM
- 1.2.3 ศึกษาคุณสมบัติของเทอร์โมพลาสติก และซีพียู ที่สามารถนำมาใช้ในการทำงานของ Rapid Prototype แบบ FDM
- 1.2.4 ศึกษาการสร้างโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพื่อเชื่อมต่อ CAD / CAM
- 1.2.5 ศึกษาการออกแบบและสร้างเครื่องมือขึ้นมาใช้งาน

1.3 ขอบเขตของการศึกษา

ปริญญานิพนธ์ฉบับนี้ เลือกการศึกษาการสร้างชิ้นงานของ Rapid Prototype แบบ FDM (Fused Deposition Modelling) ซึ่งเป็นการขึ้นรูปชิ้นงาน โดยการฉีดซีพียู หรือเทอร์โมพลาสติกขึ้นเป็นรูปของชิ้นงานทีละชั้น ๆ แล้วประกอบขึ้นเป็นรูปของชิ้นงานสำเร็จ เนื่องจากกระบวนการนี้สามารถนำไปทำต่อในขั้นตอนของการหล่อแบบซีพียูหาย (Loss Wax) ให้เป็นชิ้นงานโลหะต่อไป โดยแนวทางในการทำงาน เริ่มต้นจากการเลือกโปรแกรม CAD ที่ใช้ในการรับภาพชิ้นงานที่ได้รับการออกแบบมาแล้ว จากนั้นใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยในการเขียนแบบจำลองออกเป็นชั้น ๆ แล้วนำไปสร้างเป็นภาพของแต่ละชั้น ตามความหนาที่ต้องการ เพื่อความแม่นยำได้ที่จะนำมาซ้อนเป็นชิ้นงานสำเร็จต่อไป ในส่วนของการสร้างชิ้นงาน จะเป็นการส่งข้อมูลแต่ละชั้นของแบบจำลองไปขับเคลื่อน Rapid Prototype Machine ในลักษณะการเคลื่อนที่ตามแกน X แกน Y โดยให้มีขนาดการเคลื่อนที่ในขอบเขต 5 x 5 เซนติเมตร และการเลื่อนของหัวฉีดในแนวความสูง เป็นระยะ 10 เซนติเมตร เครื่องที่สร้างจึงมีลักษณะการเคลื่อนที่ 3 แกน คือ XYZ และสามารถฉีดขึ้นรูปชิ้นงานขนาด 5 x 5 x 10 เซนติเมตร โดยประมาณ เพื่อให้สามารถขึ้นรูปชิ้นงานจำลองขนาดเล็ก ได้อย่างรวดเร็ว ในลักษณะชิ้นงานต้องมีฐานที่สามารถขึ้นรูปได้จากฐานใหญ่ ไปเล็ก โดยหัวฉีดจะทำการฉีดซีพียู หรือเทอร์โมพลาสติกตามทิศทางเคลื่อนที่ในแนวแกน X แกน Y ขึ้นเป็นชิ้นงานทีละชั้น ตามความหนาที่ต้องการ จนสำเร็จเป็นชิ้นงานสมบูรณ์ต่อไป

บทที่ 2

หลักการ และทฤษฎี ที่เกี่ยวข้อง

2.1 กรรมวิธีการสร้างชิ้นงานต้นแบบ [9]

2.1.1 กรรมวิธีพื้นฐานของการสร้างต้นแบบ

เป็นการปั้นขึ้นรูปทรงสามมิติ การตัดแผ่นกระดาษ พลาสติก แผ่นไม้ หรือ โลหะ วางเรียงเป็นชั้น ๆ หรือนำชิ้นส่วนรูปทรงต่าง ๆ ประกอบเป็นชิ้นงานตามต้องการ โดยกรรมวิธีเหล่านี้ไม่ต้องพึ่งเทคโนโลยีขั้นสูงใด ๆ เพราะเป็นการอาศัยฝีมือแรงงานและความปราณีตในการตกแต่ง แต่ต้องใช้ระยะเวลาในการผลิต มีความไม่เที่ยงตรงสูง และความไม่แน่นอนในการผลิตซ้ำ

2.1.2 กรรมวิธีระดับกลาง

เป็นการใช้คอมพิวเตอร์ และเครื่องจักรกลอุตสาหกรรม ได้แก่ เครื่องกลึง เครื่องเจาะ และที่สำคัญคือ เครื่องกัดหรือมิลลิ่ง ควบคุมด้วยระบบซีเอ็นซี แล้วใช้ฝีมือในการขัดผิวตกแต่ง และประกอบชิ้นส่วนปลีกย่อยตามต้องการ ข้อเสียของการใช้มิลลิ่งซีเอ็นซี คือ ความยุ่งยากในการเตรียมการ การเตรียมวัสดุ และอุปกรณ์ตัด และจับชิ้นงาน และอุปสรรคที่สำคัญสำหรับชิ้นงานที่มีความซับซ้อนมากคือ มีการจับชิ้นงานหลายขั้นตอนจึงมีโอกาของความคิดพลาดสูง อุปสรรคในการทำชิ้นงานที่มีความบาง ๆ มาก เช่น การแตก ร้าว และหัก เนื่องจากปัญหาของการจับ และการตัดชิ้นงาน ถึงแม้เครื่องมิลลิ่งซีเอ็นซี 5 แกน ดูเหมือนว่าจะช่วยลดปัญหาด้านการจับชิ้นงานได้ระดับหนึ่ง แต่เมื่อรูปทรงของชิ้นงานเปลี่ยนแปลงไป ชุดจับชิ้นงานก็ต้องออกแบบ และผลิตใหม่ให้เหมาะสมกับชิ้นงาน และเครื่องแมชชีนนิ่งเซ็นเตอร์ซีเอ็นซีความเร็วสูง จะลดเวลาการผลิตได้น้อย แต่ต้นทุนทั้งราคาเครื่องจักร และ โปรแกรมทางด้าน CAD/CAM ที่จะทำงานดังกล่าวมีราคาสูงที่จะนำมาใช้เฉพาะกับงานต้นแบบ จึงไม่คุ้มค่าต่อการลงทุนสำหรับผู้ประกอบการระดับอุตสาหกรรมขนาดเล็ก และขนาดกลาง

2.1.3 กรรมวิธีระดับสูง

เป็นการใช้เครื่องสร้างชิ้นงานต้นแบบอย่างรวดเร็ว (Rapid Prototype Machine) โดยมีหลักการการสร้างวัตถุ 3 มิติ จากการสร้างเป็นชั้นของพื้นที่หน้าตัดประกบซ้อนกันทีละชั้นจากชั้นล่าง ๆ ไปชั้นบนสุด หลักการนี้เรียกว่า Layering Technique กรรมวิธีประเภทนี้จึงเป็นการสร้างเนื้อวัตถุ ซึ่งต่างกับกรรมวิธีระดับกลางที่ใช้เครื่องมิลลิ่งซีเอ็นซี ซึ่งเป็นการลดเนื้อวัตถุออก ทำให้เกิดการสิ้นเปลือง

2.1.4 กรรมวิธีการสนับสนุนต่อเนื่อง


เป็นการสร้างชิ้นงานจากชิ้นงานจริง หรือจากชิ้นงานต้นแบบที่ได้จากกรรมวิธีใดวิธีหนึ่งเบื้องต้น โดยทำการลอกแบบจากชิ้นงานจริงเหล่านี้ ได้แก่ การหล่อพิมพ์ โดยใช้แม่พิมพ์ยาง หรือซิลิโคน ทราซ สำหรับหล่อโลหะ เรซิน หรือพลาสติก ให้ได้จำนวนตามต้องการ เพื่อใช้ในการตลาด และการว่าจ้างการผลิตแต่จำนวนมาก

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

2.2 หลักการ การขึ้นรูปชิ้นงานต้นแบบอย่างรวดเร็ว [9]

เครื่องจักรกล การขึ้นรูปชิ้นงานต้นแบบอย่างรวดเร็ว (Rapid Prototyping Machine) เป็นเครื่องจักรกลที่ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการสร้างต้นแบบ ที่ได้รับการออกแบบมาแล้วจาก CAD (Computer Aided Design) ทำให้เราสามารถตรวจสอบความถูกต้องของขนาด การตรวจสอบการประกอบเข้ากับชิ้นส่วนอุปกรณ์อื่น ๆ ตรวจสอบการทำงาน สามารถเห็น สัมผัสต้นแบบได้จริง และคบแต่งได้ ซึ่งเป็นข้อได้เปรียบกว่าการสร้างภาพบน CAD เพียงอย่างเดียว เนื่องจาก สามารถเห็น ได้เพียงบนจอ ไม่สามารถสัมผัสได้จริง ๆ

องค์ประกอบหลักในการทำงานของ Rapid Prototype แสดงได้ดังรูปที่ 2.1

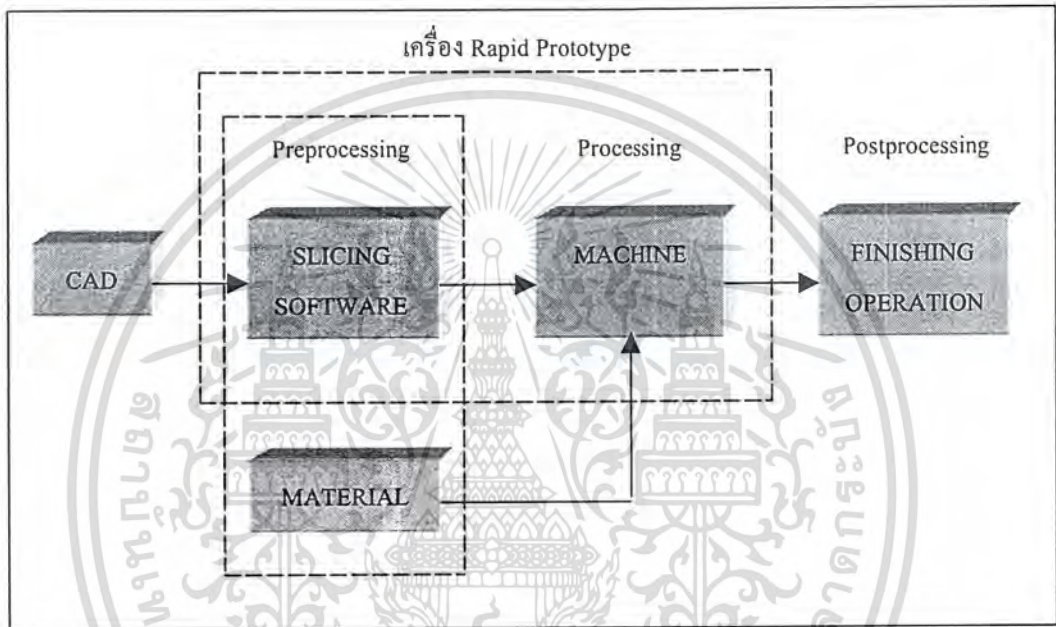


รูปที่ 2.1 องค์ประกอบหลักการทำงานของระบบ Rapid Prototype [9]

การขึ้นรูปชิ้นงานต้นแบบ จะเริ่มต้นจากการรับแฟ้มข้อมูลของแบบจำลองที่ต้องการสร้างซึ่งได้รับการออกแบบมาแล้วจากโปรแกรม CAD เช่น AutoCAD หรือ Mechanical Desktop เป็นต้น แล้วแปลงข้อมูลของแบบให้อยู่ในรูปของแฟ้มข้อมูล STL จากนั้นผ่านเข้า โปรแกรมควบคุมการเคลื่อนที่ใช้สำหรับการควบคุมเครื่อง Rapid Prototype (Slicing Software) เพื่อทำการเคลื่อนชิ้นงานเป็นชั้น ๆ ตามความหนาที่ต้องการในแต่ละชั้น คำนวณการเดินทางของเครื่องที่จะสร้างชิ้นงานในแต่ละชั้นขึ้นมา แล้วจึงสั่งให้เครื่องจักรทำงานทีละชั้นจนกว่าจะครบทุกชั้น สำเร็จเป็นชิ้นงาน โดยสมบูรณ์ในที่สุด การสร้างชิ้นงานจากแผ่นวัสดุซ้อนกันแสดงได้ดังรูปที่ 2.2

แฟ้มข้อมูล ของ แบบจำลองจาก CAD ที่ใช้ต้องเป็นแบบจำลอง โซลิด (solid model) เท่านั้น เพื่อที่จะสามารถแปลงให้เป็น แฟ้มข้อมูลประเภท STL ซึ่งเป็นแฟ้มข้อมูลมาตรฐานสำหรับใช้ทำ Rapid Prototype และ Slicing software จะเอื้ออำนวยต่อการการเคลื่อนเป็นชั้น ๆ และทำการปรับตำแหน่งการวางให้ได้ตามต้องการ สามารถย่อ หรือ ขยายชิ้นงาน และแบ่งตัดชิ้นงานขนาดใหญ่ให้เป็นชิ้นงานย่อย ๆ เพื่อนำมาประกอบติดกันภายหลังได้

หลังจากช่วง Processing ก็จะเป็นการดำเนินการในช่วง Postprocessing ซึ่งเป็นการทำงานในช่วงสุดท้าย ได้แก่ การเคลื่อนย้ายชิ้นงาน การทำความสะอาด การเจาะทำรู และคบแต่งทาสีชิ้นงานให้เสร็จสมบูรณ์ตามการค้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

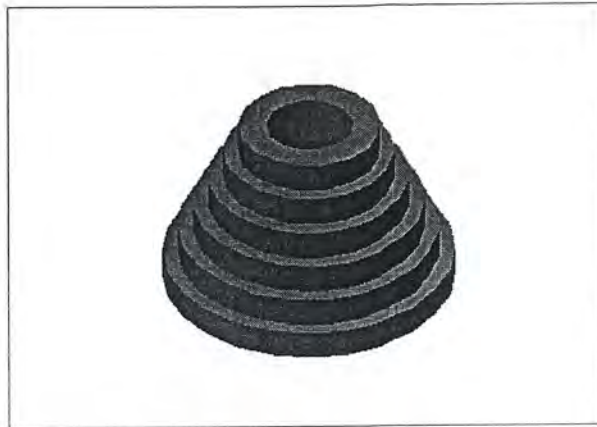


รูปที่ 2.2 การสร้างชิ้นงานจากวัสดุซ้อนกัน

2.3 รูปแบบการขึ้นรูปชิ้นงานต้นแบบอย่างรวดเร็ว [5]

การที่จะสร้างชิ้นงานโดยวิธีการทาง Rapid Prototype ต้องใช้เทคนิค 2 รูปแบบประกอบกัน คือ

2.3.1 แบ่งตามการก่อตัวของวัสดุ (Material Creation Technique)

การขึ้นรูปชิ้นงานต้นแบบแบ่งตามการก่อตัวของวัสดุ แบ่งออกได้เป็น 3 ประเภท คือ Powder, Liquid, และ Solid โดยในแต่ละประเภทแบ่งแยกออกเป็นการขึ้นรูปชิ้นงานในหลายๆ แบบ ดังรูปที่ 2.3

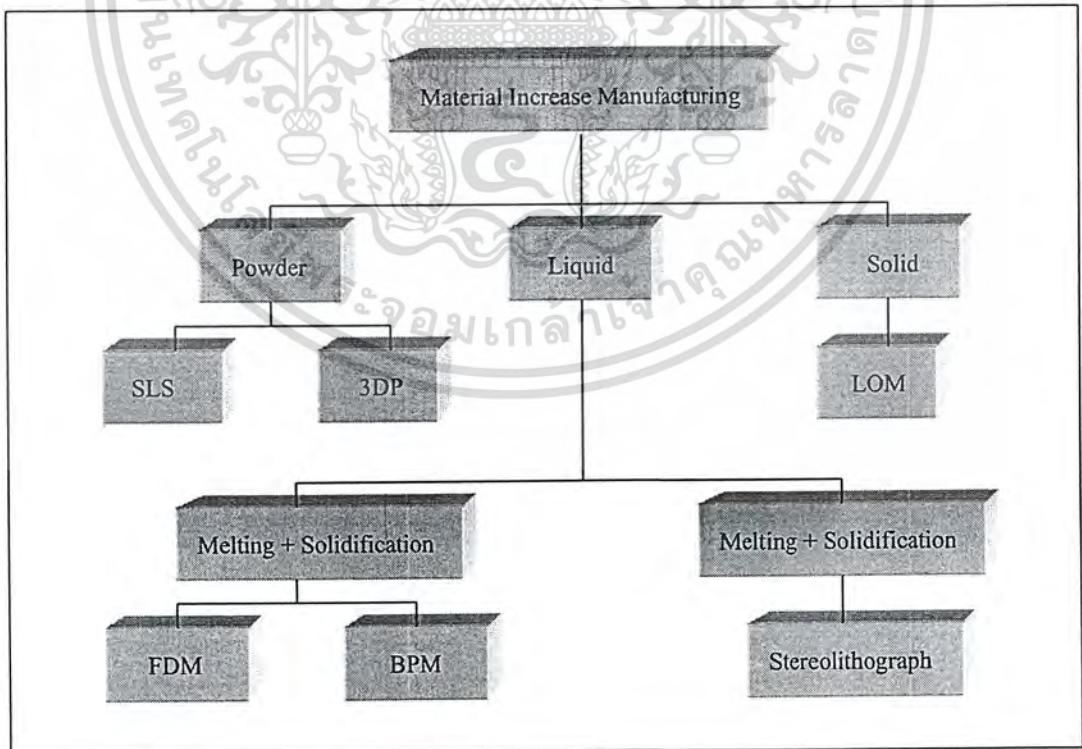


รูปที่ 2.3 รูปแบบการขึ้นรูปชิ้นงานแบ่งตามการก่อตัวของวัสดุ [5]

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับใช้เพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้คัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

2.3.2 แบ่งตามวิธีการสร้างรูปทรง (Shape Building Technique)

การขึ้นรูปชิ้นงานต้นแบบแบ่งตามวิธีการสร้างรูปทรง แบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท คือ Direct 3D Technique และ 2D Layer Technique ซึ่งในแต่ละประเภท แบ่งวิธีการขึ้นรูปออกเป็น Point by Point ซึ่งประกอบด้วย Discrete กับ Surface by Surface และ Layer by Layer รายละเอียดของแต่ละประเภทแสดงดังรูปที่ 2.4

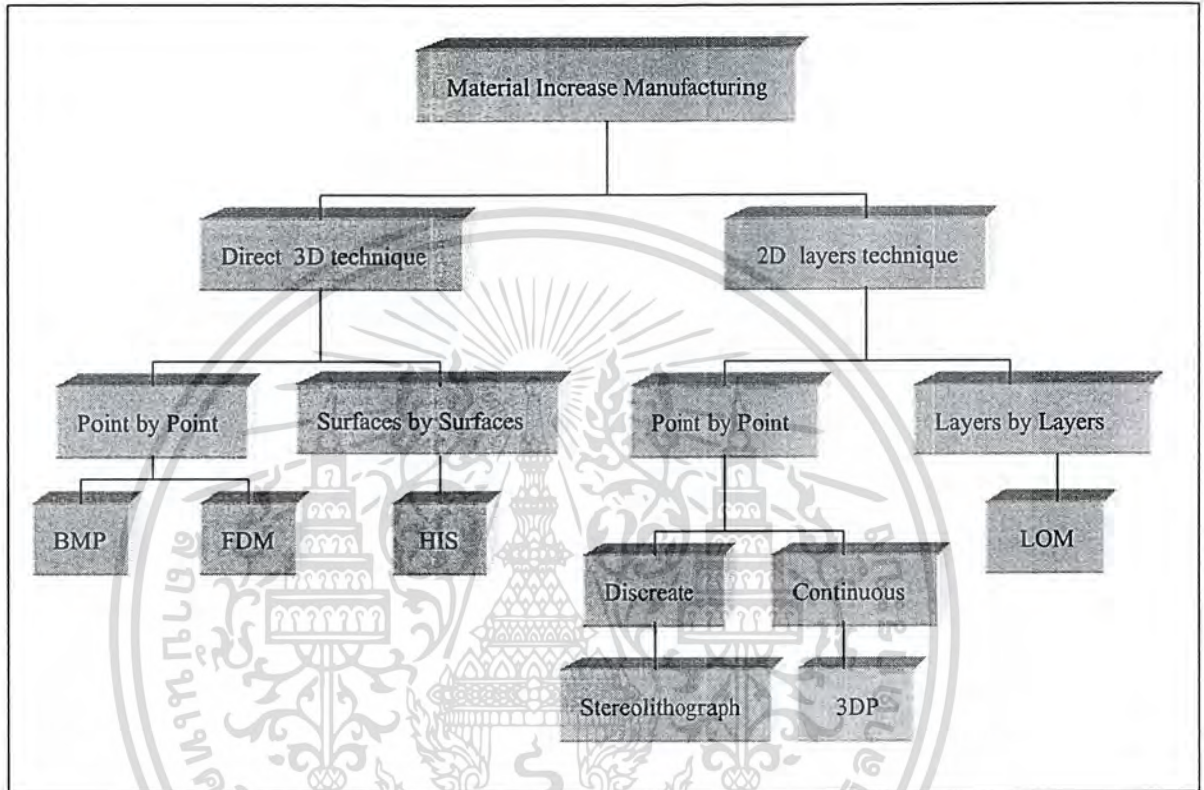

รูปที่ 2.4 รูปแบบการขึ้นรูปชิ้นงานแบ่งตามวิธีการสร้างรูปทรง [5]

ส่วนการทำชิ้นงานต้นแบบที่เป็นโลหะ ยังเป็นการยากที่จะขึ้นรูปโลหะได้ทันทีโดยไม่อาศัยขบวนการดั้งเดิม เช่น การหล่อโลหะ ที่ใช้การนำชิ้นงานต้นแบบไปขึ้นรูปในชั้นทุติยภูมิ โดย นำชิ้นงานต้นแบบที่ได้จากการขึ้นรูปแบบ FDM ไปทำการหล่อแบบ Loss Wax จนกลายเป็นชิ้นงาน โลหะ

2.4 ประเภทของการขึ้นรูปชิ้นงานต้นแบบอย่างรวดเร็ว [1, 3, 8, 12, 13]

2.4.1 การเพิ่มชั้นจุดต่อจุดโดยใช้เลเซอร์ (Laser -Additive Laser Point-by-Point)

เทคโนโลยีนี้มีอุปกรณ์ที่สำคัญ คือเลเซอร์ ที่ทำให้วัสดุก่อตัวและเชื่อมกับผิวอื่น ๆ ขึ้นเป็นรูปทรงตามต้องการ และใช้หลักการสร้างชั้นผิวโดยยิงลำแสงเลเซอร์ไปที่ละจุด จนได้รูปทรงตามต้องการ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท


เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

2.4.1.1 StereoLithography หรือ SLA เป็นเทคโนโลยีที่ใช้เป็นชนิดแรกของโลก ผู้คิดค้นเทคโนโลยีนี้ คือ Charles Hull ในปี ค.ศ. 1984 และได้ร่วมกับ Ray Freed ก่อตั้งบริษัท 3D System Corporation, Valencia, California ขึ้นเพื่อจำหน่ายอุปกรณ์และเครื่องมือสำหรับเครื่อง RP หลักการทำงาน เริ่มจากการจุ่มแท่นรองคั่นแบบ (Platform) ลงในอ่างบรรจุเรซินเหลวที่ไวต่อแสง (Photopolymer) โดยให้เรซินเหลวท่วมแท่นรองคั่นแบบสูงเท่ากับความหนาของภาคตัดแต่ละชั้นของชิ้นงาน เรซินเหลวจะก่อตัวเป็นโพลิเมอร์เมื่อได้รับพลังงานจากลำแสงเลเซอร์กำเนิดแสง UV โดยมีขบวนการเริ่มจากการปรับแท่น ให้เรซินเหลวปกคลุมเป็นชั้นบาง ๆ แล้วหัวเลเซอร์จะทำการสแกนแสง UV ไปยังตำแหน่งต่าง ๆ ของชั้นนั้นจนครบ แล้วแท่นจะลดระดับลง เพื่อให้เรซินเหลวปกคลุมมีขนาดความหนาเท่ากับความต้องการ แล้วจึงทำการสแกนให้เลเซอร์ก่อตัวทับซ้อนชั้นเดิมเป็นการเพิ่มความหนา ขบวนการจะดำเนินการซ้ำจนครบทุกชั้นเป็นชิ้นงานที่ต้องการ

วิธีการนี้เป็นการทำคั่นแบบทีละชั้นจากข้างล่างขึ้นบน เมื่อได้คั่นแบบที่สมบูรณ์แล้ว จะต้องนำมาทำการบ่มต่อ (Post-curing) ด้วยแสง UV เพื่อให้เรซินเกิดการแข็งตัวอย่างสมบูรณ์ และมีความแข็งแรงเพิ่มมากขึ้น จากนั้นชิ้นงานที่ได้สามารถนำมาตกแต่งผิวด้วยวิธีทั่วไปได้ เช่น การพ่นทราย (Sandblasting) การกัด (Milling) หรือ การขัดเงา (Polishing) เป็นต้น

ข้อดีของวิธีนี้คือ ให้ความละเอียดแม่นยำถึง 0.1 มิลลิเมตร ให้ความละเอียดผิวเรียบดี และสามารถผลิตคั่นแบบได้ทุกรูปปร่าง

ข้อเสีย คือ ชิ้นงานค่อนข้างจะบิดงอง่าย เรซินที่ใช้เป็นอันตราย คั่นแบบที่ทำจากโพลิเมอร์บางชนิดจะบวมเมื่อโดนความชื้น และต้องมีการออกแบบโครงสร้างชิ้น และสร้างพร้อมกันกับชิ้นงานคั่นแบบ

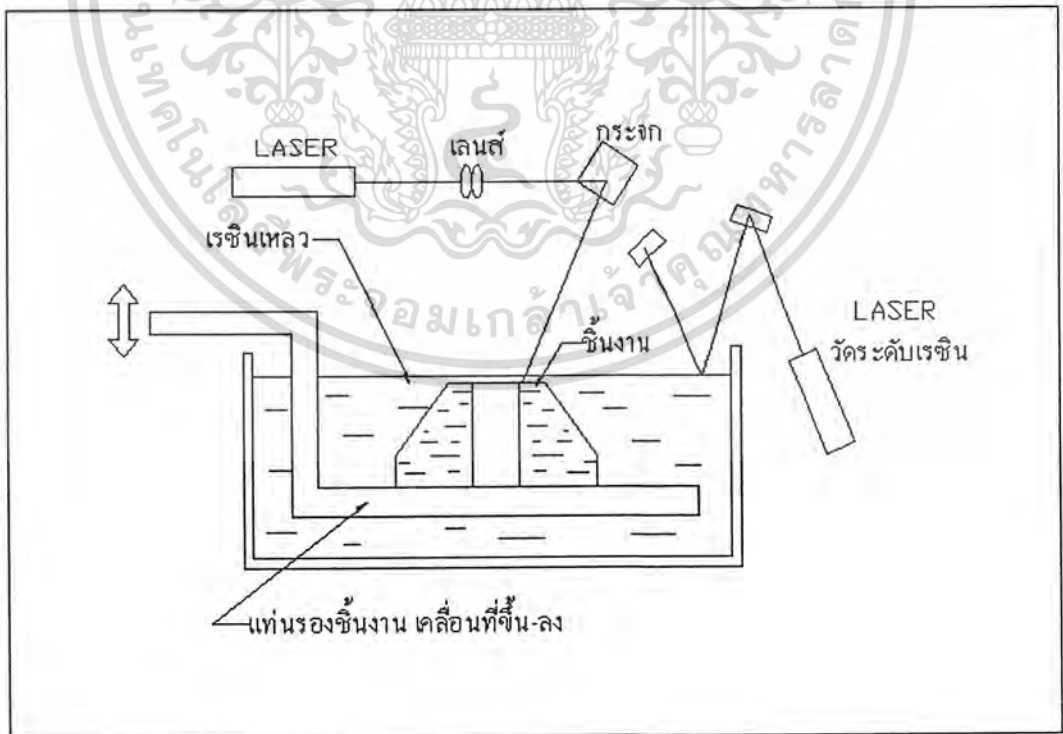


รูปที่ 2.5 อุปกรณ์และโครงสร้างของระบบ RP ที่ใช้เทคโนโลยี SLA [1]

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนลิขสิทธิ์ไว้เพื่อใช้ในการศึกษาเท่านั้น ไม่สามารถเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์ได้ หากมีข้อผิดพลาดประการใด ขออภัยไว้ล่วงหน้า และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

2.4.1.2 Selective Laser Sintering หรือ SLS วิธีนี้ถูกพัฒนาโดย Carl Deckard ที่มหาวิทยาลัย Texas, Austin ในปี ค.ศ.1986 และได้ขายให้กับบริษัท DTM Corporation, Austin โดยจะสร้างชิ้นงานจากผงของวัสดุประเภท เทอร์โมพลาสติก เก็บไว้ในกระบอกสูบซึ่งจะถูกเพิ่มอุณหภูมิจนถึงใกล้จุดหลอมเหลวแล้วถูกลูกกลิ้งดันมายังกระบอกสูบที่ใช้สร้างชิ้นงานซึ่งลูกกลิ้งจะเกลี่ยทับผงวัสดุเป็นชั้นบาง ๆ สม่ำเสมอ และนำวิธีการ sintering โดยใช้คาร์บอนไดออกไซด์เลเซอร์ สแกนไปบนชั้นบาง ๆ ของผงวัสดุ ให้หลอมเหลวและแข็งตัวรวมเป็นเนื้อเดียวกันระหว่างผงกับผิวของชั้นล่าง และด้านข้าง พื้นที่ที่ไม่เป็นเนื้อของชิ้นงาน หรือที่ไม่โดนสแกนผ่านยังคงถูกปกคลุมด้วยผง ซึ่งจะทำหน้าที่เป็นฐานพองสำหรับชั้นต่อ ๆ ไป จากนั้นลูกสูบในกระบอกสูบที่เก็บผงวัสดุจะเลื่อนสูงขึ้น และลูกสูบในกระบอกสูบที่สร้างชิ้นงานจะเลื่อนต่ำลงเท่ากับความหนาของชิ้นงาน การทำคั่นแบบนี้ จะต้องทำในบรรยากาศก๊าซไนโตรเจน 98 เปอร์เซ็นต์ เพื่อป้องกันผงวัสดุทำปฏิกิริยากับออกซิเจนขณะหลอม ความหนาแน่นของคั่นแบบขึ้นอยู่กับวัสดุผงที่ใช้ เช่น โพลีไวนิลคลอไรด์ (Polyvinyl chloride), โพลีคาร์บอนเนต (Polycarbonate), ไนลอน (Nylon), ขี้ผึ้ง (Wax) และผงโลหะ

ข้อดีของ SLS คือ ไม่ต้องทำการบ่ม (Post-curing) ไม่ต้องสร้างโครงค้ำยัน สามารถใช้ผงเคลือบเซรามิกส์ และโลหะ และชิ้นส่วนมีความแข็งแรง

ข้อเสียคือ การเกิดก๊าซพิษ พื้นผิวเป็นรูพรุน และกระบวนการผลิตใช้เวลานาน

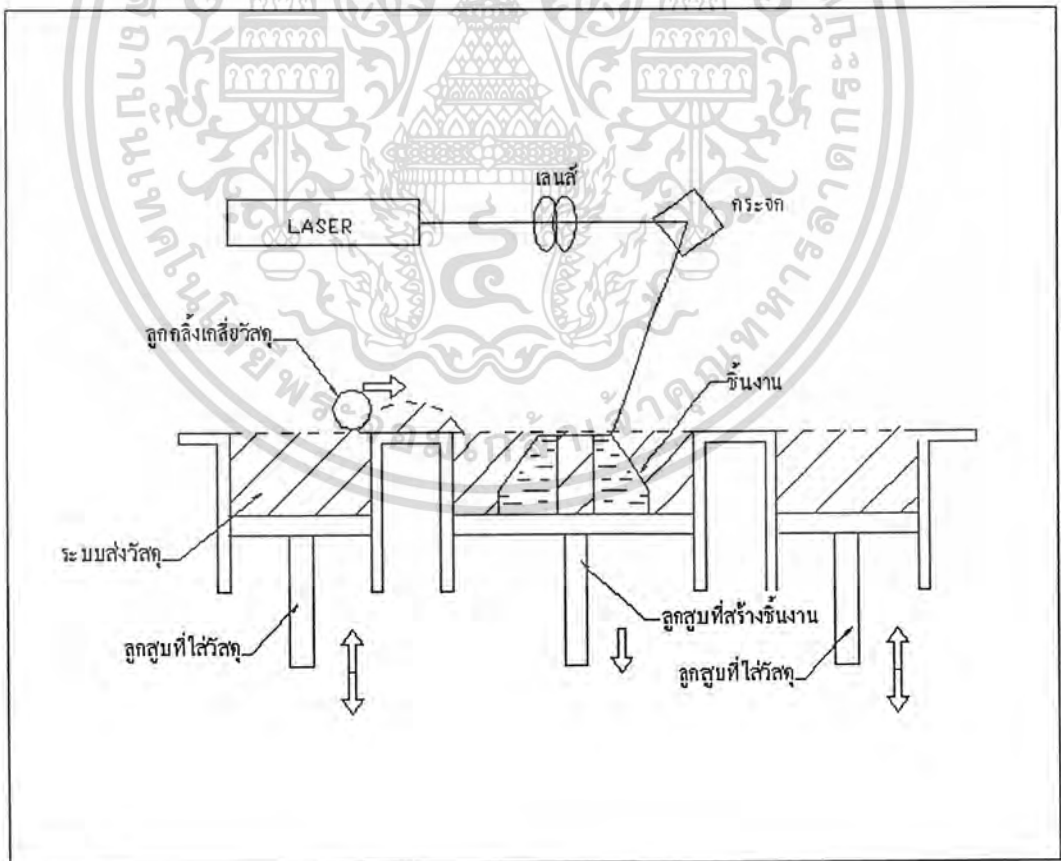

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวน **รูปที่ 2.6 อุปกรณ์และ โครงสร้างของระบบ RP ที่ใช้เทคโนโลยี SLS [1]** โยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้


2.4.2 การเพิ่มชั้นจุดต่อจุดโดยไม่ใช้เลเซอร์ (Laser-Additive Nonlaser Point-by-Point)

หลักการทำงานของวิธีนี้ คือ มีการเคลื่อนที่ของ หัวส่ง (delivery head) ซึ่งใช้ในการสแกน (แทนลำแสงเลเซอร์) จากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งจนครอบคลุมทั่วทั้งพื้นที่หน้าตัดของแต่ละชั้น โดยหัวส่งจะทำหน้าที่ปล่อยวัสดุที่จะนำมาทำการขึ้นรูปเป็นชิ้นงาน หรือทำให้เนื้อชิ้นงานจับตัวกัน ประกอบด้วย

2.4.2.1 Three Dimension Printing (3DP) พัฒนาขึ้นโดย Massachusetts Institute of Technology (MIT) มีหลักการทำงานคล้ายประเภท SLS แต่แตกต่างกันตรงที่ ใช้กาวในการทำให้วัสดุติดกัน โดยใช้วัสดุประเภทผง เช่น ผงเซรามิก ร่วมกับกาวเหลวสำหรับจับผงชิ้นงานให้เป็นเนื้อเดียวกัน ชิ้นงานถูกสร้างขึ้นมาจากการพ่นกาวเหลวลงบนชั้นบาง ๆ ของผงวัสดุซึ่งได้ป้อนไว้บริเวณฐานก่อนแล้ว โดยหัวพ่นกาวซึ่งมีหลายรู ควบคุมตำแหน่งการพ่นได้ ทำการเคลื่อนที่ตามระนาบ XY โดยมีสแกนและควบคุมการฉีดกาวลงบนบริเวณที่ต้องการด้วยคอมพิวเตอร์ จากนั้นผงโลหะที่ไม่โดนกาวจะโดนกำจัดออก แล้วนำไปอบให้ความร้อน (sintering) เพื่อให้แข็งตัวกลายเป็นชิ้นงานที่สมบูรณ์ สำหรับชิ้นงาน โลหะต้องถูกนำมาอบด้วยความร้อน (Heat treatment) เพื่อเพิ่มความแข็งแรง

ข้อดีคือ สามารถใช้วัสดุผงได้ทุกชนิด (โลหะ เซรามิกส์ โพลีเมอร์ และคอมโพสิต) ไม่ต้องสร้างโครงค้ำยัน และสามารถสร้างคั่นแบบได้ทุกรูปร่าง

ข้อเสียคือ ถ้าสำหรับวัสดุบางชนิดต้องนำมาอบด้วยความร้อน และผิวของชิ้นงานไม่เรียบ

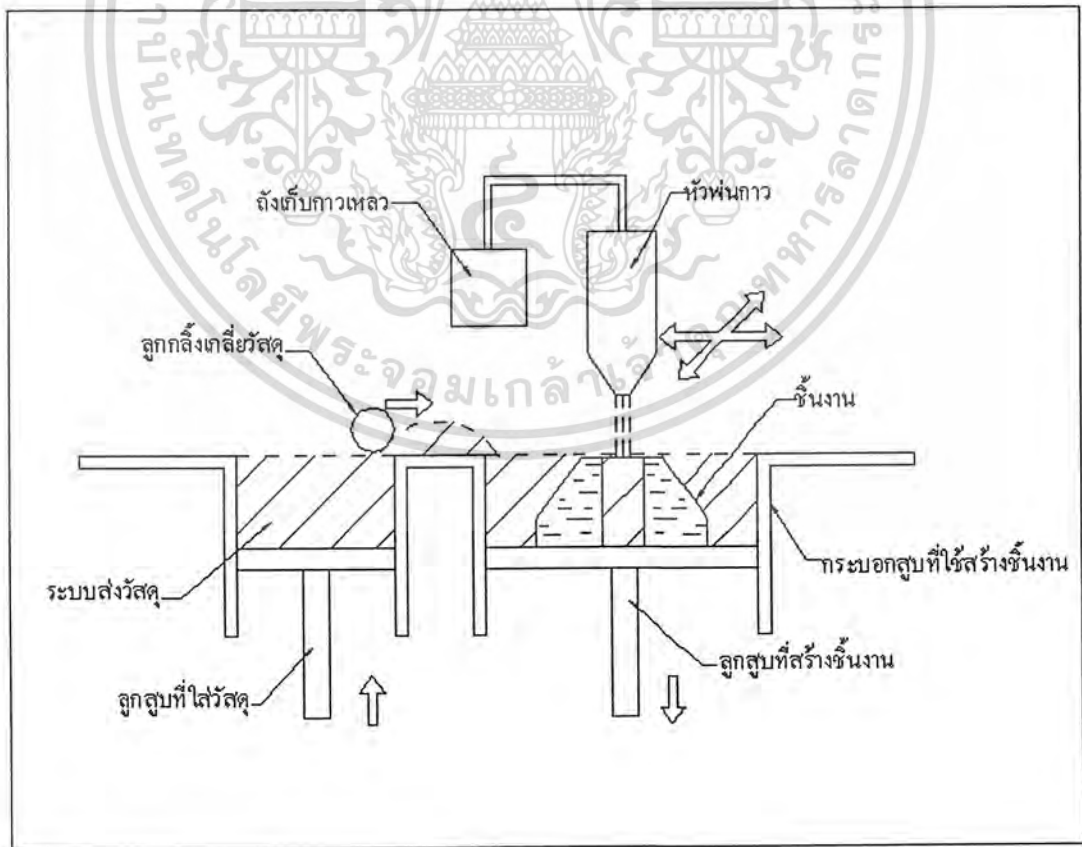


เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับกรใช้เฉพาะที่ออกชื่อของหน่วยงานนี้ ไม่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
รูปที่ 2.7 อุปกรณ์และ โครงสร้างของระบบ RP ที่ใช้เทคโนโลยี 3DP [1]
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้คัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

2.4.2.2 Ballistic Particle Manufacturing (BPM) พัฒนาขึ้นโดย Bill Masters ซึ่งได้สิทธิบัตรในปี ค.ศ. 1987 และเป็นผู้ก่อตั้งบริษัท BPM Technology, Inc นำวัสดุที่ใช้ในการสร้างชิ้นงานมาทำการหลอมเหลวแล้วยิงเป็นหยดลงบนตำแหน่งที่ต้องการ คล้ายกับการทำงานของเครื่องพิมพ์แบบ ink-jet วัสดุที่ใช้เป็นพวกเทอร์โมพลาสติก หลักการทำงานเริ่มจาก หลอมวัสดุให้เป็นของเหลวในถังซึ่งต่อกับหัวพิมพ์ หัวพิมพ์จะมี 2 หัว โดยหัวแรกจะใช้พ่นในส่วนที่เป็นชิ้นงานโดยใช้วัสดุประเภทเทอร์โมพลาสติก ส่วนอีกหัวจะใช้พ่นในส่วนที่เป็นโครงค้ำยันซึ่งจะใช้ Wax เป็นวัสดุเนื่องจากล้างออกง่าย หัวพ่นนี้จะหยดวัสดุเหลวลงบนแท่นรองที่ละชั้น ๆ โดยหยดวัสดุนี้สามารถยึดติดกันเป็นเนื้อเดียวกันได้เนื่องจากการหลอมละลายที่ผิวของชิ้นงาน และแข็งตัวเมื่อเย็นลง กลไกการเคลื่อนที่เป็นการเคลื่อนที่จากจุดหนึ่งไปจุดหนึ่งตามแกน XY จนครอบคลุมพื้นที่หน้าตัดของชิ้นงานที่ต้องการขึ้นรูปในแต่ละชั้น เมื่อพ่นเสร็จในแต่ละชั้น หัวก็จะทำการกวดผิวหน้าให้ได้ความหนาสม่ำเสมอ เศษวัสดุจะถูกกำจัดออกไป และก่อนจะทำการเริ่มชั้นใหม่ หัวพ่นจะถูกตรวจสอบการทำงานโดยพ่นเป็นเส้นตรงลงบนแถบกระดาษแล้วใช้กล้องตรวจสอบแนวพ่น จากนั้นจะเริ่มทำการสร้างชิ้นงานชั้นต่อ ๆ ไป จนประกอบกันเป็นชิ้นงานสมบูรณ์

ข้อดีของวิธีนี้ คือ ประหยัด และมีประสิทธิภาพดี ระบบมีขนาดเล็กตั้งบนโต๊ะได้ ชิ้นงานไม่ต้องทำการบ่ม (Post-curing) และวัสดุที่ใช้สร้างชิ้นงานไม่เป็นอันตราย

ข้อเสียคือ กระบวนการผลิตมีความเร็วต่ำ

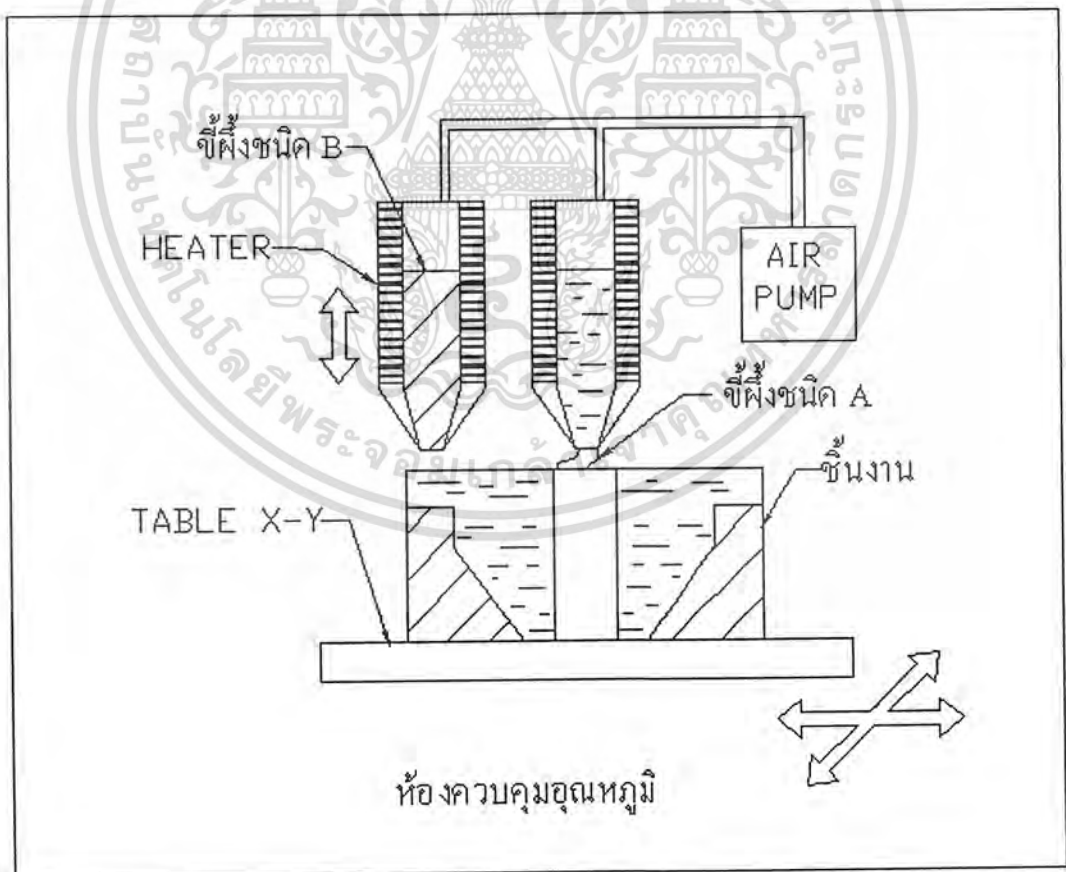

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวน **รูปที่ 2.8** อุปกรณ์และโครงสร้างของระบบ RP ที่ใช้เทคโนโลยี BPM [1] โดยส่วนตัวในการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้


2.4.2.3 Fused Deposition Modeling หรือ FDM โดย Scott Crump ประธานบริษัท Stratasys, Inc., of Eden Prairie, Minnesota ได้พัฒนาเทคโนโลยีนี้ขึ้นในปี ค.ศ. 1988 โดยใช้เส้นเทอร์โมพลาสติก หรือ WAX ผ่านหัวรีดที่มีอุณหภูมิให้ความร้อน สำหรับหลอมเหลว แล้วรีดออกเป็นเส้น เคลื่อนที่ตามแกน XY เชื่อมจุดต่อจุดจนปกคลุมพื้นที่หน้าตัดเป็นเนื้อของชิ้นงานของแต่ละชั้นมีความหนาที่เท่ากัน รายละเอียดอธิบายในหัวข้อ 2.5

2.4.3 การลดชั้นโดยใช้เลเซอร์ (Layer-Subtractive Laser Fabricate)

หลักการการทำงานของวิธีนี้ จะมี หัวตัด เป็น เลเซอร์ โดยมีคอมพิวเตอร์รับไฟล์จากโปรแกรม CAD เป็นตัวควบคุมการเคลื่อนที่ของหัวตัดบนแกน XY ไปบนแผ่นวัสดุบางส่วน บริเวณที่ไม่ใช่พื้นที่หน้าตัดของชิ้นงานจะถูกตัดแยกทิ้งออกไป โดยวัสดุที่ใช้มีทั้งแผ่นกระดาษ และแผ่นพลาสติกความแตกต่างของวิธีนี้กับวิธีอื่น ๆ คือ หัวตัดจะเคลื่อนที่เฉพาะตามขอบของชิ้นงาน ประกอบด้วย

2.4.3.1 Hot Plot Rapid Prototyping System ขบวนการทำงานเริ่มจากการนำแผ่นพลาสติกประเภท polystyrene ที่มีความหนาโดยปกติประมาณ 1 มิลลิเมตร มาตัดเอาเฉพาะส่วนที่เป็นพื้นที่หน้าตัด โดยใช้หัวอิเล็กโตรด ความร้อนเป็นอุปกรณ์ในการตัดพื้นที่หน้าตัดออกจากแผ่นพลาสติก

2.4.3.2 Laminated Object Manufacturing (LOM) มีหลักการสร้างชิ้นงานต้นแบบโดยการ ใช้แผ่นกระดาษเป็นวัสดุสำหรับสร้างชิ้นงาน และใช้ลำแสงเลเซอร์เป็นอุปกรณ์ในการตัด โดยการตัดเฉพาะขอบของพื้นที่หน้าตัดในแต่ละชั้น แล้วมาประกบทับติดกับแผ่นอื่น ๆ ด้วยกาว จึงสามารถสร้างชิ้นงานได้โดยง่าย และรวดเร็วกว่าวิธีอื่น ๆ โดยเฉพาะชิ้นงานที่มีขนาดใหญ่ หรือหนามาก ๆ

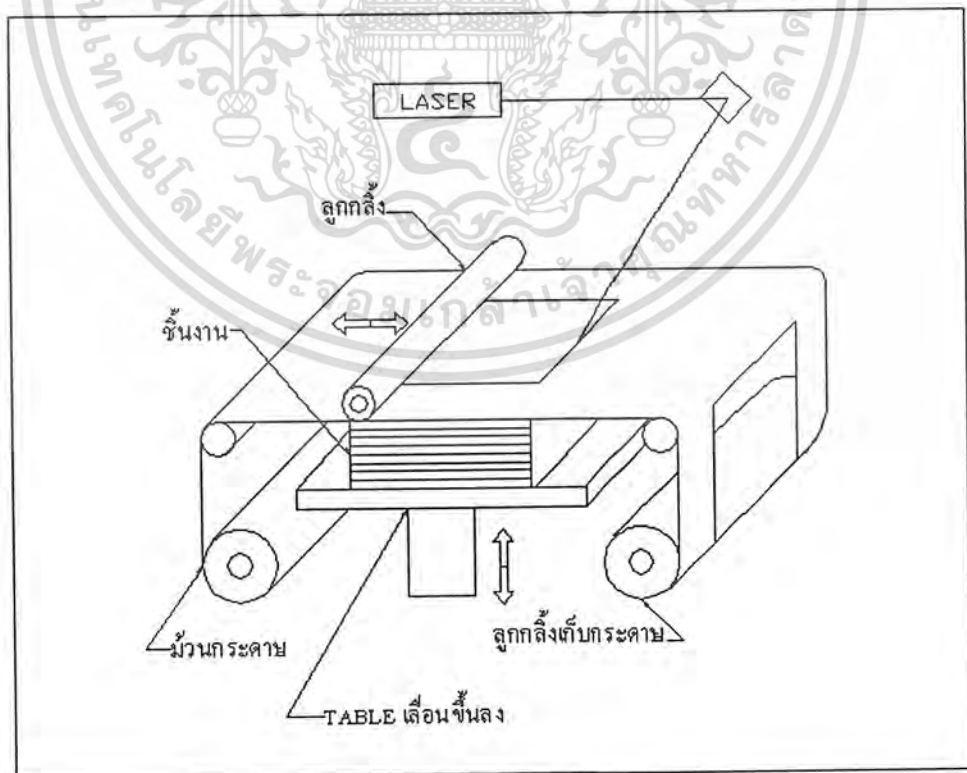


เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนลิขสิทธิ์ 2.9 อุปกรณ์และ โครงสร้างของระบบ RP ที่ใช้เทคโนโลยี LOM [11] ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้คัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

2.5 Fused Deposition Modeling (FDM) [12]

ปริญญาณิพนธ์ฉบับนี้เป็นการศึกษาการสร้างชิ้นงานต้นแบบ โดยวิธีการ FDM ซึ่งมีหลักการทำงานและข้อได้เปรียบการขึ้นรูปชิ้นงานต้นแบบ แบบอื่น ๆ ดังนี้

2.5.1 หลักการทำงานของ FDM

เครื่อง RP ประเภทนี้จะประกอบด้วยหัวส่ง และ ฐานของชิ้นงาน โดยวัสดุที่ใช้ในการสร้างชิ้นงานเป็นเทอร์โมพลาสติก หรือ พลาสติก ซึ่งจะถูกป้อนให้หัวฉีด ซึ่งสามารถควบคุมอุณหภูมิได้ ทำให้ พลาสติก หลอมเหลว และถูกรีดออกมาทางหัวฉีด การเคลื่อนที่ไปตามแกน XY จนกระทั่งได้เป็นพื้นที่หน้าตัดของแต่ละชั้นที่ซ้อนสะสมกันหลาย ๆ ชั้น จากชั้นล่างสุดขึ้นสู่ชั้นบนสุดเป็นชิ้นงานตามรูปทรงที่ได้รับการออกแบบได้ตามต้องการ เทคนิคของการสร้างชิ้นงานของเทคโนโลยี FDM ใช้หลักการของการแข็งตัวอย่างรวดเร็ว (Rapid Solidification) ของเส้นใยพลาสติก หรือ พลาสติก ในสภาพกึ่งของเหลวที่ถูกปล่อยออกจากหัวฉีด เครื่อง FDM ที่ใช้ในการเคลื่อนที่หัวฉีด ใช้หลักการเดียวกับเครื่องซีเอ็นซีแบบ 3 แกน เส้นใยของวัสดุจะถูกดันเข้าหัวฉีด และจะถูกหลอมที่อุณหภูมิสูงกว่าจุดหลอมเหลวเพียงเล็กน้อย จากนั้นจะถูกดันผ่านหัวฉีด ทำให้เกิดแถบบาง ๆ ตามระนาบของชิ้นงานต้นแบบแต่ละชั้น และจะถูกทำให้เย็นลงที่อุณหภูมิต่ำกว่าจุดหลอมเหลวเพียงเล็กน้อย เพื่อให้วัสดุแข็งตัว และมีการยึดติดที่ดีกับชั้นต่อไป ระบบทั้งหมดจะถูกควบคุมในห้องที่มีอุณหภูมิต่ำกว่าจุดหลอมเหลวของวัสดุเล็กน้อย

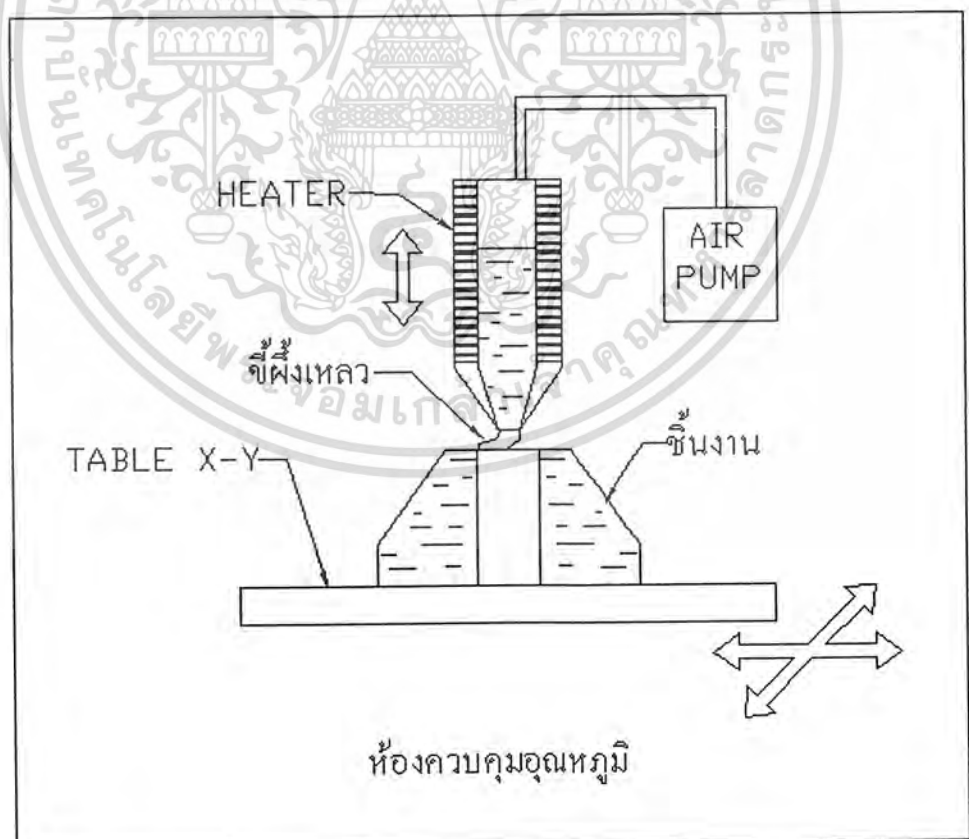

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับใช้ในการศึกษาวิจัยของหน่วยงานนี้ ไม่สามารถนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
รูปที่ 2.10 อุปกรณ์และโครงสร้างของระบบ RP ที่ใช้เทคโนโลยี FDM [11]
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้คัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

2.5.2 ข้อได้เปรียบของ FDM

2.5.2.1 วัสดุที่ใช้ในการสร้างชิ้นงาน จะใช้เฉพาะตามความต้องการเท่านั้น โดยไม่ต้องมีอ่างเก็บเพื่อใช้ในการป้อนวัสดุเหมือนกับเทคโนโลยีแบบอื่น ๆ เช่น SLA

2.5.2.2 การสิ้นเปลืองวัสดุในปริมาณที่น้อย เมื่อต้องการทำชิ้นงานใหม่ เพราะสามารถนำวัสดุคั่งค้างกลับมาใช้ใหม่ได้ และวัสดุที่ใช้ เป็นวัสดุที่มีความปลอดภัยสูง จึงมีข้อได้เปรียบด้านสิ่งแวดล้อม

2.5.2.3 สามารถนำชิ้นงานต้นแบบที่ได้ไปขึ้นรูปต่อในขั้นทุติยภูมิ เช่น กระบวนการหล่อแบบ Loss Wax ให้เป็นชิ้นงานโลหะต่อไปได้

จากหลักการการทำงานที่เหมาะสม และข้อได้เปรียบต่อเทคนิคอื่น ๆ ที่กล่าวมา จึงเป็นการสมควรที่จะทำการศึกษาการสร้างเครื่องสร้างชิ้นงานต้นแบบอย่างรวดเร็ว แบบ FDM

2.6 คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบ (Computer Aided Design ; CAD) และคอมพิวเตอร์ช่วยในการผลิต (Computer Aided Manufacturing ; CAM) [2]

CAD (Computer Aided Design) และ CAM (Computer Aided Manufacturing) เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการออกแบบ (Design) และกระบวนการผลิต (Manufacturing) ตามลำดับ โดยในหัวข้อนี้จะกล่าวถึง CAD, CAM และ CAD/CAM Tools โดยพื้นฐานของการนำไปใช้งานจริง การใช้ CAD/CAM ในอุตสาหกรรมการผลิต

จากส่วนประกอบต่าง ๆ เราอาจกล่าวได้ว่าเครื่องมือทาง CAD เป็นส่วนร่วมกันของ 3 เซตย่อย คือรูปทางเรขาคณิต (Geometric Modeling) คอมพิวเตอร์กราฟิก (Computer Graphics) และเครื่องมือที่ใช้ในการออกแบบ (Design Tools) ความหมายโดยรวมคือ แนวความคิดในการใช้รูปแบบทางเรขาคณิตและคอมพิวเตอร์กราฟิกประยุกต์อื่น ๆ มาใช้ในการออกแบบนั่นเอง ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบแล้วเครื่องมือทางคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการออกแบบ (CAD Tools) ก็เหมือนกับเครื่องมือชิ้นหนึ่งที่ใช้ในการออกแบบ (กระบวนการหรือชุด โปรแกรมที่ทำให้ผู้ใช้สามารถเรียนรู้ได้เอง , คำสั่งในการวิเคราะห์, แบบฝึกหัดในการออกแบบ) รวมกับ Hardware และ Software ซึ่งส่วนของการพัฒนาในด้านนี้ เป็นตัวชี้ระดับความสามารถของระบบ CAD/CAM แต่ละระบบรวมถึงเครื่องมือทางคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการออกแบบด้วย โดยทั่วไปนักออกแบบจะต้องการเครื่องมือซึ่งสามารถช่วยในการแก้ปัญหาที่รวดเร็วและเชื่อถือได้ กับปัญหาพวกที่ต้องการทำซ้ำ (Iteration) และทดสอบกับตัวแปรมากกว่า 1 ตัว

จุดประสงค์ใหญ่ของ CAD/CAM คือ

1. เพื่อขยายประโยชน์ที่ได้จากระบบ CAD/CAM นอกเหนือไปจากการเขียนแบบ (Drafting) และการทำให้เป็นเหมือนจริง (Render)
 2. เพื่อปรับปรุงระบบ CAD/CAM ในปัจจุบันให้ใช้กับการออกแบบ และวิเคราะห์ในกรณีที่ต้องการ
 3. เพื่อชักนำให้มีการพัฒนาระบบ CAD/CAM ในการออกแบบ และกระบวนการผลิตให้ดีขึ้น
- ในส่วน of เครื่องมือทางคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการออกแบบ (CAD Tools) สามารถนิยามได้ว่าเป็นส่วนร่วมกันของส่วน 3 ส่วน ดังที่กล่าวมาแล้ว ส่วนประกอบที่สำคัญที่ช่วยส่งเสริม CAM ไปสู่สิ่งแวดล้อมการผลิต

(Manufacturing Environment) มีตัวประกอบหลักที่ช่วยให้ประสบความสำเร็จในการสนับสนุนอยู่ 2 ตัว คือ เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

1. การเชื่อมต่อระหว่าง CAD และ CAM ต้องเป็นแบบ 2 ทาง คือ ผู้ออกแบบต้องนึกถึงความต้องการของวิศวกรการผลิตที่ทำงาน CAM และวิศวกรการผลิตต้องคิดว่า ผู้ออกแบบที่ทำงานในส่วน CAD ต้องการอะไร
2. เลือกระบบ CAM (ทั้ง Hardware และ Software) อย่างไรจึงจะเหมาะสมในการผลิต CAD/CAM ซึ่งเป็นผลของส่วนรวมกัน

ในอดีต CAD/CAM มักใช้ในอุตสาหกรรมอากาศยาน, อุตสาหกรรมรถยนต์ และอุตสาหกรรมต่อเรือ แต่ต่อมามีการใช้ในอุตสาหกรรมอย่างอื่นแพร่หลายขึ้น เช่น การแกะสลัก การหล่อ เป็นต้น เทคโนโลยีทางด้าน CAD/CAM ช่วยลดช่องว่างระหว่างการสร้างสรรค์เทคโนโลยี, การจัดการ และการใช้ระบบ CAD/CAM

ส่วนประกอบของระบบ CAD/CAM ที่สำคัญคือ รูปแบบทางเรขาคณิต (Geometric Modeling) ,กราฟฟิก (Graphics) , การออกแบบ (Design) , การผลิต (Manufacturing) , และ Programming Software ในส่วนของ modeling มี 3 ชนิด คือ Wireframe Modeling, Surface Modeling, และ Solid Modeling

Graphics ประกอบไปด้วย การเปลี่ยนรูปทรงทางเรขาคณิต (Geometric Transformations) , การเขียนแบบ (Drafting) , ส่วนตัวหนังสือ (Documentation) , การให้แสงเงา (Shading) , การให้สี (Coloring) , การแบ่งชั้นภาพ (Layering) , นอกจากนี้ยังมีการประยุกต์การใช้งานอื่น ๆ อีก คือ การคำนวณหาคุณสมบัติของมวลวัตถุ, การทำการวิเคราะห์ไฟไนต์เอลิเมนต์ (Finite Element) , การทำการวิเคราะห์ไฟไนต์โมเดลลิง (Finite Modeling) , การจำลองแบบการเคลื่อนที่ (Mechanism Modelling) และการเช็คขอบเขต (Interface Checking)

ในการออกแบบ อาจต้องมีการเขียน โปรแกรมเพื่อช่วยในการทำงานเชื่อมต่อระหว่างระบบของตัวเรา และตัว Software จากการทำผ่านขั้นตอนต่าง ๆ Model ของเราก็อพร้อม จะถูกส่งไปยังส่วนของ CAM ซึ่งประกอบไปด้วย การวางแผนการทำงาน (Process Modeling) ,การสร้างทางเดินของมีดกัด (Tool path) , การตรวจสอบ (Inspection) และการประกอบชิ้นงาน (Assembly) ตามลำดับ


2.7 การสร้างภาพ 3 มิติ บนคอมพิวเตอร์ (3D Computer Graphic) [6]

2.7.1 การแสดงภาพบนจอภาพ (Object Projection on Display)

การแสดงภาพบนจอภาพ สำหรับโปรแกรม CAD นั้นจะต้องใช้ระบบพิกัดอ้างอิงหลัก WCS (World Coordinate System) สำหรับการกำหนดพิกัดของภาพ, การแสดงภาพ, การปรับภาพไปในทิศทาง หรือมุมมองต่าง ๆ เป็นต้น เพื่อให้ทุกระบบทำงานสอดคล้องกันและกัน และกำหนดเฟรมที่จะฉายภาพเข้ามา เป็น เฟรมภาพฉาย (Projection Frame, PF) โดยตำแหน่ง P_{pr} ของจุดต่าง ๆ กำหนดโดย

$$P_{pr} = \begin{pmatrix} X_p \\ Y_p \\ Z_p \\ 1 \end{pmatrix}$$

และการแสดงภาพในพิกัด WCS สามารถแสดงได้ดังนี้

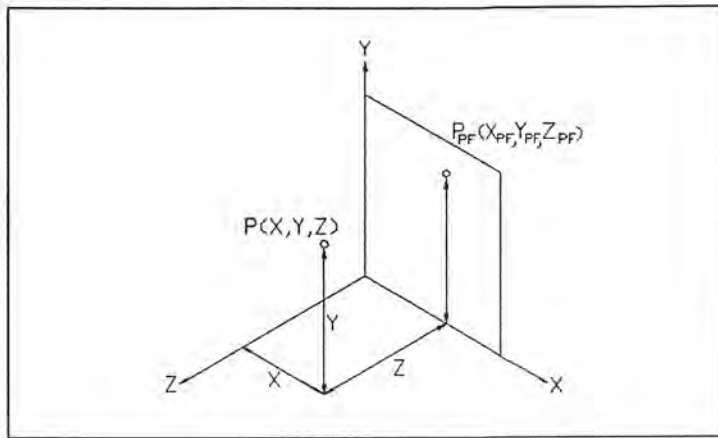

รูปที่ 2.11 รูปแสดงการฉายภาพบนจอ ในพิกัด WCS (World Coordinate System) [9]


2.7.2 การหมุนมุมมองภาพ (Oriented Projection)

การหมุนมุมมองภาพจะทำได้ที่ Pitch, Yaw, Roll ของ ${}^{WCS}T_{pf}$
 การเลื่อนตำแหน่งภาพ กำหนดได้ที่ t_x, t_y, t_z ของ ${}^{WCS}T_{pf}$

โดย t_x, t_y, t_z คือระยะจากจุดกึ่งกลางของ Frame เทียบกับแกนหลัก การกำหนด Frame ขึ้นอยู่กับความต้องการของเรา ว่าต้องการ reference ที่บริเวณไหน แล้วให้คำนวณหาระยะ t จากจุดกึ่งกลาง Frame ที่เรา reference ขึ้น จุดที่เรา reference ต้องเป็นจุดใด ๆ บน object หนึ่ง ๆ (ไม่มีความสัมพันธ์ระหว่าง Frame และ จุดที่อ้างอิงขึ้นมา) และ จุด origin ของ frame อยู่ที่จุดกึ่งกลาง frame


Pitch, Yaw, Roll เป็นมุมในแนวแกน X, แกน Y, แกน Z ตามลำดับ หาได้ โดยการลากเส้นไปตัดแกนจะได้มุมที่เท่ากับแกนนั้น ๆ โดยให้หัว Vector ไปต่อท้าย Vector หลัก

- Vector ทำมุมกับแกน X = Pitch
- Vector ทำมุมกับแกน Y = Yaw
- Vector ทำมุมกับแกน Z = Roll

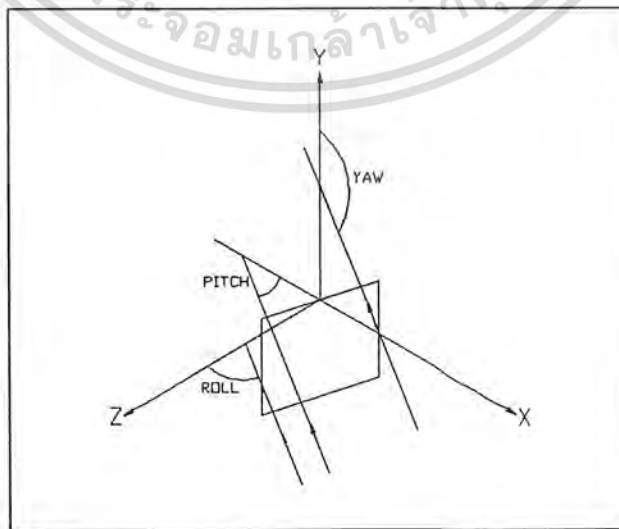

รูปที่ 2.12 รูปแสดงลักษณะของมุมต่าง ๆ [9]

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานที่โครงการสืบสวนและป้องกันอาชญากรรมที่นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
 ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้คัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

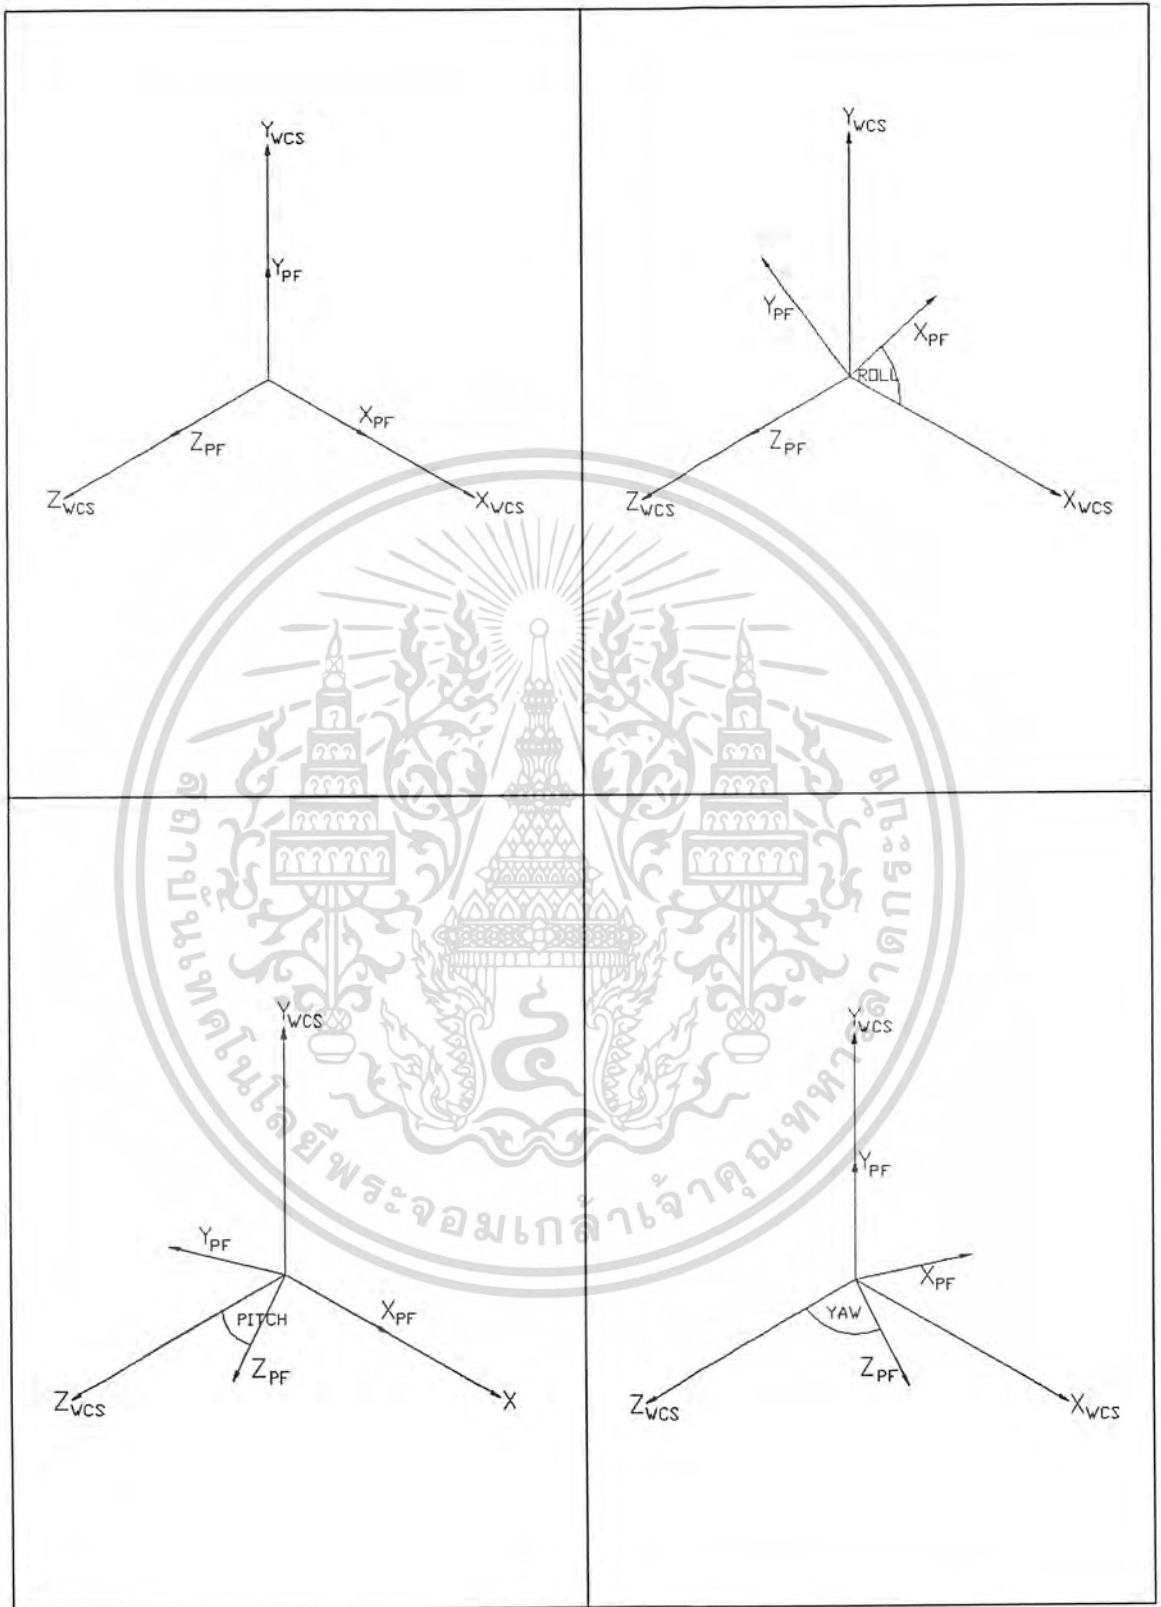

รูปที่ 2.13 รูปแสดงการหมุนภาพไปตามแนวแกน ทั้ง 3 แกน คือ แกน X, แกน Y, และ แกน Z [9]
 เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับใช้เพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
 ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

การแปลงพิกัด WCS ไปอยู่ที่ PF ทำได้โดยการคูณกับ Operation Metric

$$\begin{pmatrix} X_p \\ Y_p \\ Z_p \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} T_{11} & T_{12} & T_{13} & T_{14} \\ T_{21} & T_{22} & T_{23} & T_{24} \\ T_{31} & T_{32} & T_{33} & T_{34} \\ T_{41} & T_{42} & T_{43} & T_{44} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} X \\ Y \\ Z \\ 1 \end{pmatrix}$$

หรือ $P_{pr} = {}^{WCS}T_{pP}WCS$

กำหนด (input)

Pitch ; rotation angle about X axis with in range 180°

Yaw ; rotation angle about Y axis with in range 180°

Roll ; rotation angle about Z axis with in range 180°

t_x ; translation distance along X axis

t_y ; translation distance along Y axis

t_z ; translation distance along Z axis

$T_{11} = \cos(\text{yaw})\cos(\text{roll}) + \sin(\text{yaw})\sin(\text{pitch})\sin(\text{roll})$

$T_{12} = \cos(\text{pitch})\cos(\text{roll})$

$T_{13} = -\sin(\text{yaw})\cos(\text{roll}) + \cos(\text{yaw})\sin(\text{pitch})\sin(\text{roll})$

$T_{14} = -(t_x T_{11} + t_y T_{12} + t_z T_{13})$

$T_{21} = -\cos(\text{yaw})\sin(\text{roll}) + \sin(\text{yaw})\sin(\text{pitch})\cos(\text{roll})$

$T_{22} = \cos(\text{pitch})\cos(\text{roll})$

$T_{23} = \sin(\text{yaw})\sin(\text{roll}) + \cos(\text{yaw})\sin(\text{pitch})\cos(\text{roll})$

$T_{24} = -(t_x T_{21} + t_y T_{22} + t_z T_{23})$

$T_{31} = \sin(\text{yaw})\cos(\text{pitch})$

$T_{32} = -\sin(\text{pitch})$

$T_{33} = \cos(\text{yaw})\cos(\text{pitch})$

$T_{34} = -(t_x T_{31} + t_y T_{32} + t_z T_{33})$

$T_{41} = 0$

$T_{42} = 0$

$T_{43} = 0$

$T_{44} = 1$

เมื่อคำนวณตาม Operation Metric จะได้ P_{pr} ใหม่มา เมื่อทำการลากเส้นต่อจุดจะได้รูปในมุมมองต่าง ๆ

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนลิขสิทธิ์สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้


2.8 แบบจำลองของวัตถุ [9]

2.8.1 แบบจำลองโครงข่าย (Wireframe Models)

แบบจำลองโครงข่ายของวัตถุนั้นมีรูปแบบที่ง่ายที่สุด แต่จะมีรายละเอียดมาก เราสามารถใช้แบบจำลองจีโอเมตริก (Geometric Models) แทนรูปแบบทางคณิตศาสตร์ในคอมพิวเตอร์ ซึ่งจะแทนขอบของวัตถุ ซึ่งประกอบด้วย จุด, เส้น, มุม และวงกลม, กรวย, เส้นโค้ง แบบจำลองโครงข่าย เป็นเทคนิคที่มีการใช้มากที่สุด และระบบ CAD/CAM ที่ใช้อยู่ทั่วไปมักจะมีพื้นฐานทางด้าน แบบจำลองโครงข่าย

ข้อได้เปรียบของแบบจำลองโครงข่าย คือ ความง่ายต่อการสร้างโครงสร้าง ดังนั้น จึงไม่ต้องการเวลาและหน่วยความจำที่มากเหมือน แบบจำลองโซลิด หรือ แบบจำลองพื้นผิว แต่อย่างไรก็ตามเวลาที่ผู้ใช้หรือปลายทางต้องการเพื่อเตรียม หรืออินพุตข้อมูล มีความสำคัญและเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วตามความซับซ้อนของรูปแบบวัตถุ มีการพิจารณาว่า แบบจำลองโครงข่าย เป็นรูปแบบที่ขยายมาจากวิธีดั้งเดิมของการร่างแบบ ดังนั้นจึงไม่ต้องการการฝึกหัดสำหรับผู้ใช้ใหม่ แต่จะมีการใช้คำที่ต่างออกไปเหมือนแบบจำลองพื้นผิว หรือ แบบจำลองโซลิด วิธีการของ แบบจำลองพื้นผิว หรือ แบบจำลอง โซลิดต้องการใช้แบบจำลองโครงข่าย เพื่อทำให้เกิดพื้นผิวที่จะแสดงออกมาทางจอภาพในที่สุด และเวลาที่เรต้องการเพื่อ แก้ไข หรือปรับปรุง แบบจำลองโครงข่ายจะใช้เวลาเมื่อเทียบกับ แบบจำลองพื้นผิว หรือแบบจำลอง โซลิด

ข้อเสียเปรียบของแบบจำลองโครงข่ายมีมากมาย แบบจำลองเหล่านี้มักจะแสดงภาพของวัตถุได้ไม่ชัดเจนนัก การออกแบบที่ซับซ้อนมีขอบมาก ๆ จะกลายเป็นเรื่องที่สับสนมาก และบางทีอาจจะมองไม่ออกเป็นรูปได้ แต่ความสับสนนี้สามารถแก้ไขได้โดยที่ เส้นสามารถที่จะทำการซ่อน, ทำให้เป็นเส้นบาง หรือไม่มีเส้นเลยได้ วิธีการกำจัดเส้นที่ทำการซ่อนอัตโนมัติ โดยมีพื้นฐานของแบบจำลองโครงข่ายนั้น มีประโยชน์มาก

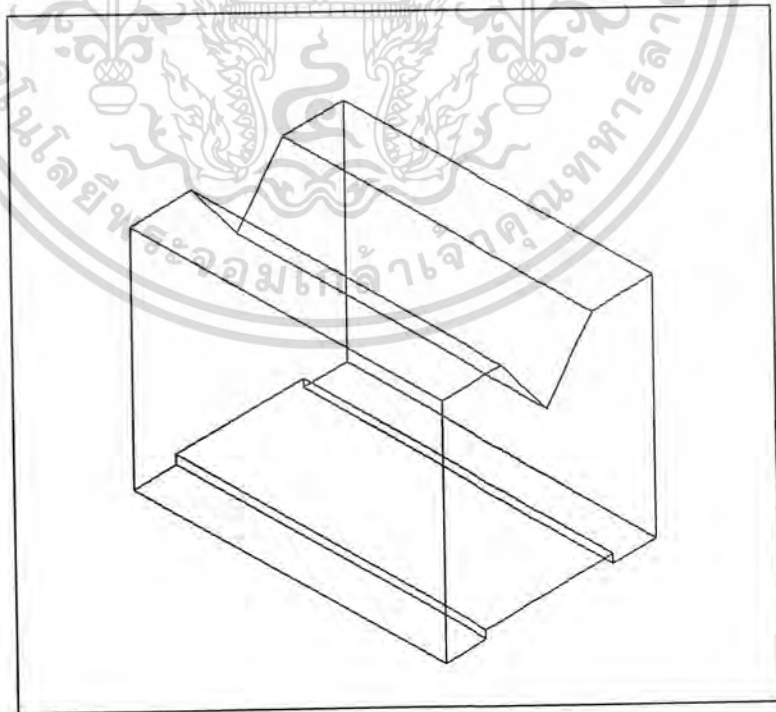

รูปที่ 2.14 แบบจำลองโครงข่ายของวัตถุจากโปรแกรม Mechanical Desktop


เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนลิขสิทธิ์ไว้เพื่อใช้ในการเรียนการสอนเท่านั้น ไม่สามารถนำเอกสารนี้ไปเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์ได้ หากมีข้อผิดพลาดประการใด ขออภัยและสงวนสิทธิ์ไว้

2.8.2 แบบจำลองพื้นผิว (Surface Models)

แบบจำลองพื้นผิวของวัตถุมีความสมบูรณ์มากกว่า และภาพที่แสดงมองง่ายกว่าแบบจำลองโครงข่าย ซึ่งทำให้เหมาะสมกว่าสำหรับการประยุกต์ทางด้านวิศวกรรม และการออกแบบ ซึ่งแบบจำลองโครงข่ายไม่สามารถทำได้ แบบจำลองพื้นผิวจะมีรายละเอียดของวัตถุมากกว่าแบบจำลองโครงข่าย 1 ชั้น โดยจะมีรายละเอียดพื้นผิวที่เชื่อมขอบของวัตถุ แบบจำลองพื้นผิวประกอบด้วย โครง ซึ่งเป็นรูปแบบพื้นฐานที่จะสร้างพื้นผิว และรายละเอียด มักจะถูกจัดการเหมือนเป็นส่วนขยายของการแสดงแบบจำลองโครงข่าย ที่ได้มีการเตรียมไว้แล้วใน CAD

แบบจำลองพื้นผิว มีการพัฒนาค่อนข้างรวดเร็วเนื่องจากข้อบกพร่อง และความไม่สะดวกของแบบจำลองโครงข่าย โดยทั่วไป แบบจำลองโครงข่ายสามารถที่จะทำมาจาก แบบจำลองพื้นผิวได้โดยการลดทอนของข้อมูลของแบบจำลองพื้นผิว

แบบจำลองพื้นผิวเมื่อพิจารณาแล้ว ข้อได้เปรียบจะมากกว่า แบบจำลองโครงข่าย มีความยุ่งยากน้อยกว่า จึงเป็นประโยชน์ทางการคำนวณสมบัติทางด้านปริมาตร และมวล, Finite Element , การสร้างเส้นทางเดินของเครื่อง CNC

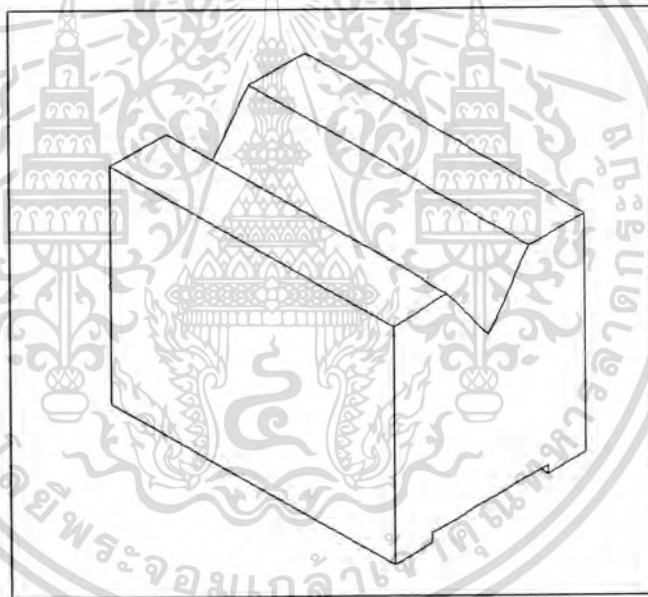


รูปที่ 2.15 แบบจำลองพื้นผิวของวัตถุจากโปรแกรม Mechanical Desktop


2.8.3 แบบจำลองโซลิด (Solid Models)

แบบจำลองโซลิด เป็นแบบจำลองที่สมบูรณ์มากกว่า แบบจำลองพื้นผิว และแบบจำลองโครงข่าย มีลักษณะพิเศษในด้านการให้รายละเอียดของวัตถุที่ทำให้ได้อย่างอัตโนมัติ และการรวมฟังก์ชันอย่างมีประสิทธิภาพ โดยที่ผู้ใช้ไม่ต้องเกี่ยวข้องกับการทำงานของมันเลย แบบจำลองโซลิดจะประกอบด้วยข้อมูลทางด้านคุณลักษณะ และเรขาคณิตของวัตถุ แบบจำลองโซลิดเป็นวิธีการที่ง่ายที่สุดในรูปแบบเทคนิคของแบบจำลองทั้ง 3 รูปแบบ สามารถสร้างได้อย่างรวดเร็ว และเป็นแบบจำลองเพียงชนิดเดียวที่สามารถนำมาใช้ในกระบวนการของ Rapid Prototype เนื่องจากสามารถแปลงให้เป็นแฟ้มข้อมูล STL ได้ ซึ่งจะนำไปทำการเคลื่อนชิ้นงานออกเป็นชิ้น

เอกสารนี้เป็นเอกสารลิขสิทธิ์สงวนเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

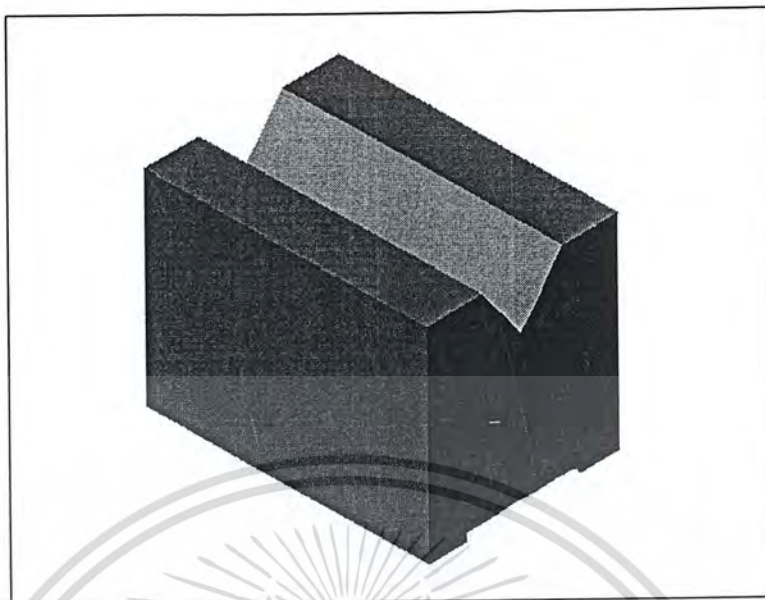

รูปที่ 2.16 แบบจำลองโซลิดของวัตถุจาก โปรแกรม Mechanical Desktop

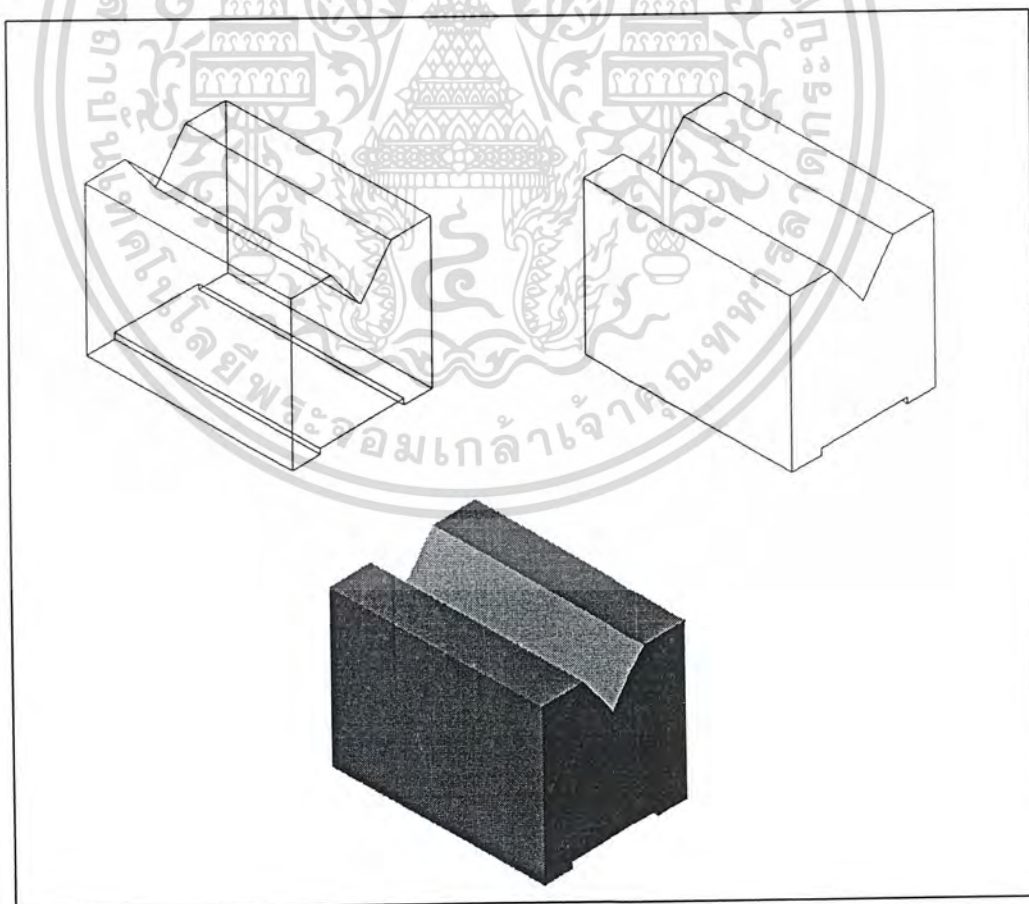

เอกสารนี้เป็นรูปที่ 2.17 ภาพแสดงการเปรียบเทียบแบบจำลองโครงข่าย, พื้นผิว, โซลิด จากโปรแกรม Mechanical Desktop เอกสารนี้เป็นลิขสิทธิ์ของ บริษัท อีซีที จำกัด เพื่อใช้ในการเรียนการสอนเท่านั้น เมื่อผู้ดูแลเนื้อหาไปเผยแพร่หรือใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

2.9 แบบจำลองสำหรับงาน Rapid Prototype [9]

โปรแกรม CAD มีอยู่หลายโปรแกรมที่สามารถทำงานบนเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลได้ เช่น AutoCAD, CATIA เป็นต้น Mechanical Desktop เป็นโปรแกรมหนึ่งที่ช่วยเพิ่มขีดความสามารถในด้าน 3 มิติ ให้กับ AutoCAD โดยนำวิธีการขึ้นรูปวัตถุ 3 มิติ แบบ พารามตริกโซลิดโมเดลลิ่ง (Parametric Solid Modeling) และแบบ NURBS Surface Modeling เข้ามาใช้ในงาน AutoCAD ซึ่งทำให้การขึ้นรูป 3 มิติที่มีรูปทรงซับซ้อนสามารถทำได้อย่างรวดเร็ว มีความเที่ยงตรงแม่นยำสูง และสามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงวัตถุ 3 มิติ ได้ในทุกขั้นที่ต้องการ ในการศึกษาในครั้งนี้ได้เลือกที่จะใช้ Mechanical Desktop 3 และ 3D Studio MAX ในส่วนของแบบจำลองโซลิด ซึ่งในการดำเนินงาน มี 2 ลักษณะ ดังนี้

2.9.1 เพิ่มข้อมูลแบบ STL

เพิ่มข้อมูล Stereolithography หรือ STL file เป็นรูปแบบในการแปลงเพิ่มข้อมูลแบบจำลองโซลิด เพื่อให้ โปรแกรมต่าง ๆ สามารถอ่านได้ ซึ่งได้รับความนิยมเป็นอย่างสูงในปัจจุบัน โดยเริ่มต้นเป็นเพิ่มข้อมูล ที่ใช้ในงาน Rapid Prototype โดยหลักการแล้ว เป็นการแทนเนื้อของวัตถุด้วยรูปทรง Tetrahedral ดังรูปที่ 2.18 หลาย ๆ รูป ประกอบเป็นรูปทรงของวัตถุนั้น ๆ จากรูปที่ 2.19 แสดงข้อมูลของรูปทรง CUBIC ซึ่งมี 6 ด้าน แต่ละด้านประกอบด้วยระนาบรูปสามเหลี่ยมเท่านั้น (หรือ Facet) โดยข้อมูลประกอบด้วยมุม หรือจุดยอดทั้งหมด ในโคออร์ดิเนต XYZ และทิศทางตั้งฉากของแต่ละด้าน การแปลงเพิ่มข้อมูล STL ให้ได้ใกล้เคียงรูปทรงจริงจึงขึ้นอยู่กับขนาดและจำนวนของ ระนาบรูปสามเหลี่ยม จากรูปที่ 2.18 แสดงรูปทรงปริระมิด ประกอบด้วย ระนาบรูปสามเหลี่ยม 6 ระนาบ (ที่ปรากฏบนพื้นผิวของวัตถุ) รูปสี่เหลี่ยมมี 12 ระนาบ รูปสามเหลี่ยม และรูปวงกลม ถ้ากำหนดรูป Chord Height ที่มีค่ามากจะได้รูปสามเหลี่ยมน้อย ทำให้เห็นรูป 6 เหลี่ยม ได้ ถ้ากำหนดรูป Chord Height น้อย เช่น 0.015 มิลลิเมตร จะได้ 508 รูป สามเหลี่ยมจะได้ผิวโค้งใกล้เคียงกับวงกลมที่ต้องการมากขึ้น แต่จำนวนก็จะมาก ทำให้ไฟล์ใหญ่ขึ้นมากด้วย


โครงสร้างของเพิ่มข้อมูล STL จะเป็นลักษณะของเวกเตอร์ (Vector) และจุดตำแหน่ง (Point) ที่สามารถประกอบกันขึ้นมาเป็นโครงข่ายของชิ้นส่วน (element) ย่อย ๆ และประกอบกันเป็นวัตถุ (Object) ขึ้นมาได้ ลักษณะของชิ้นส่วน (element) และจำนวน สามารถกำหนดขึ้นได้ เพื่อบอกถึงความละเอียด, ความถูกต้องของขนาดวัตถุ ซึ่งการทำคาร์ตตัดออกเป็นชิ้นจะอาศัยขบวนการทางคณิตศาสตร์ ที่สร้างชิ้นเป็นโปรแกรม เพื่อมาคำนวณและแสดงผล ชนิดของเพิ่มข้อมูล STL แบ่งออกเป็น 2 แบบ คือ

1. แบบเพิ่มข้อมูลตัวอักษร (ASCII File)
2. แบบเพิ่มข้อมูลเลขฐานสอง (Binary File)


แบบเพิ่มข้อมูลตัวอักษร (ASCII File) เป็นการกำหนดเวกเตอร์แทนพื้นผิวซึ่งเป็นเวกเตอร์ที่ตั้งฉากกับผิวนั้น ๆ เรียกว่า Facet Normal และกลุ่มจุดยอดของพื้นที่สามเหลี่ยม เรียกว่า Vertex ซึ่งจะประกอบอยู่ด้วยกัน 3 จุด ใน 1 ส่วน

การแปลงเพิ่มข้อมูล STL จากโปรแกรม CAD เช่น AutoCAD หรือ 3D Studio MAX ได้มีการนำเอาการสร้างแบบจำลองโซลิดเข้ามาอยู่ในรูปที่สามารถเรียกใช้คำสั่ง และการสร้างแบบจำลองให้มีลักษณะตามต้องการได้ และยังสามารถส่งข้อมูลในรูปของ STL File ที่สามารถใช้ในการติดต่อกับเครื่อง SLA ออกมาด้วยคำสั่ง STLOut หรือ การ Export File ออกมาในรูปของ *.STL และจัดเก็บในแบบไฟล์ข้อมูลตัวอักษร (ASCII File)

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

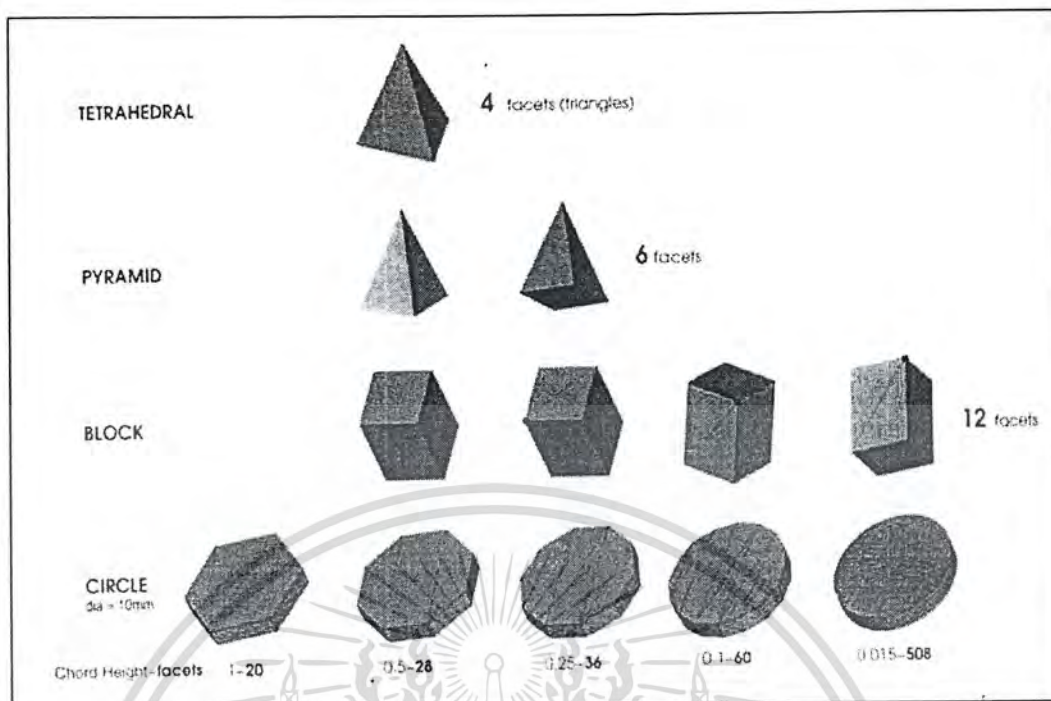

รูปที่ 2.18 การแปลงแบบจำลองโซลิดของแฟ้มข้อมูล STL เป็นระนาบของรูปสามเหลี่ยม หรือ Facet [12]

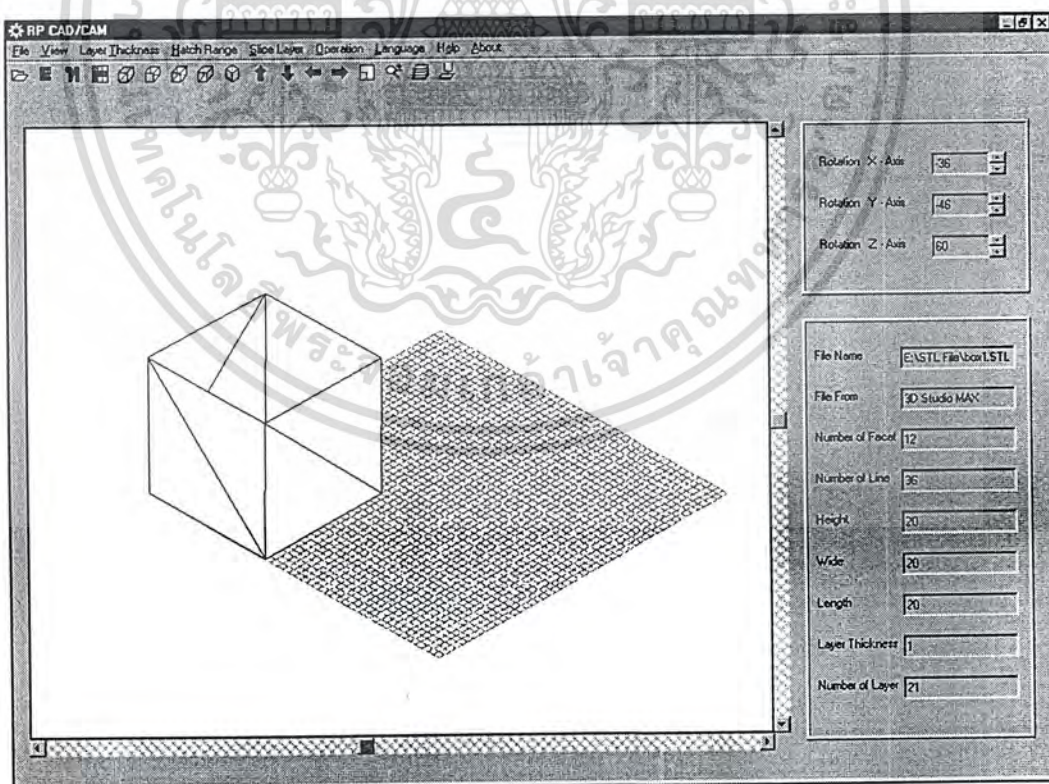

รูปที่ 2.19 รูปทรง CUBIC ขนาด 100 หน่วย จากการเปิดโปรแกรม RP CAD/CAM

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

เพิ่มข้อมูลแบบตัวอักษร (ASCII File) จากโปรแกรม CAD ของรูปทรง CUBIC ขนาด 100 หน่วย
แสดงได้ดังนี้

solid AutoCAD

facet normal -1.000000e+000 0.000000e+000 0.000000e+000

outer loop

vertex 0.000000e+000 1.000000e+002 1.000000e+002

vertex 0.000000e+000 1.000000e+002 0.000000e+000

vertex 0.000000e+000 0.000000e+000 1.000000e+002

endloop

endfacet

facet normal -1.000000e+000 0.000000e+000 0.000000e+000

outer loop

vertex 0.000000e+000 1.000000e+002 0.000000e+000

vertex 0.000000e+000 0.000000e+000 0.000000e+000

vertex 0.000000e+000 0.000000e+000 1.000000e+002

endloop

endfacet

facet normal 0.000000e+000 1.000000e+000 0.000000e+000

outer loop

vertex 1.000000e+002 1.000000e+002 1.000000e+002

vertex 1.000000e+002 1.000000e+002 0.000000e+000

vertex 0.000000e+000 1.000000e+002 1.000000e+002

endloop

endfacet

facet normal 0.000000e+000 1.000000e+000 0.000000e+000

outer loop

vertex 1.000000e+002 1.000000e+002 0.000000e+000

vertex 0.000000e+000 1.000000e+002 0.000000e+000

vertex 0.000000e+000 1.000000e+002 1.000000e+002

endloop

endfacet

facet normal 1.000000e+000 0.000000e+000 0.000000e+000

outer loop

vertex 1.000000e+002 0.000000e+000 1.000000e+002

vertex 1.000000e+002 0.000000e+000 0.000000e+000

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

```

vertex 1.0000000e+002 1.0000000e+002 1.0000000e+002
endloop
endfacet
facet normal 1.0000000e+000 0.0000000e+000 0.0000000e+000
outer loop
vertex 1.0000000e+002 0.0000000e+000 0.0000000e+000
vertex 1.0000000e+002 1.0000000e+002 0.0000000e+000
vertex 1.0000000e+002 1.0000000e+002 1.0000000e+002
endloop
endfacet
facet normal 0.0000000e+000 -1.0000000e+000 0.0000000e+000
outer loop
vertex 0.0000000e+000 0.0000000e+000 1.0000000e+002
vertex 0.0000000e+000 0.0000000e+000 0.0000000e+000
vertex 1.0000000e+002 0.0000000e+000 1.0000000e+002
endloop
endfacet
facet normal 0.0000000e+000 -1.0000000e+000 0.0000000e+000
outer loop
vertex 0.0000000e+000 0.0000000e+000 0.0000000e+000
vertex 1.0000000e+002 0.0000000e+000 0.0000000e+000
vertex 1.0000000e+002 0.0000000e+000 1.0000000e+002
endloop
endfacet
facet normal 0.0000000e+000 0.0000000e+000 -1.0000000e+000
outer loop
vertex 1.0000000e+002 0.0000000e+000 0.0000000e+000
vertex 0.0000000e+000 0.0000000e+000 0.0000000e+000
vertex 1.0000000e+002 1.0000000e+002 0.0000000e+000
endloop
endfacet
facet normal 0.0000000e+000 0.0000000e+000 -1.0000000e+000
outer loop
vertex 0.0000000e+000 0.0000000e+000 0.0000000e+000
vertex 0.0000000e+000 1.0000000e+002 0.0000000e+000
vertex 1.0000000e+002 1.0000000e+002 0.0000000e+000

```


เอกสารนี้เป็นเอกสารที่ สงวนลิขสิทธิ์ไว้สำหรับใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

```

endloop
endfacet
facet normal 0.000000e+000 0.000000e+000 1.000000e+000
  outer loop
    vertex 0.000000e+000 0.000000e+000 1.000000e+002
    vertex 1.000000e+002 0.000000e+000 1.000000e+002
    vertex 0.000000e+000 1.000000e+002 1.000000e+002
  endloop
endfacet
facet normal 0.000000e+000 0.000000e+000 1.000000e+000
  outer loop
    vertex 1.000000e+002 0.000000e+000 1.000000e+002
    vertex 1.000000e+002 1.000000e+002 1.000000e+002
    vertex 0.000000e+000 1.000000e+002 1.000000e+002
  endloop
endfacet
endsolid AutoCAD

```

สำหรับการนำแฟ้มข้อมูล STL ไปใช้ ในกระบวนการของ Rapid Prototype นั้น ทำได้โดยการเปิดแฟ้มข้อมูล STL จากโปรแกรมที่สร้างขึ้นและนำไปสู่กระบวนการต่าง ๆ ต่อไป ดังแสดงในรูปที่ 2.20

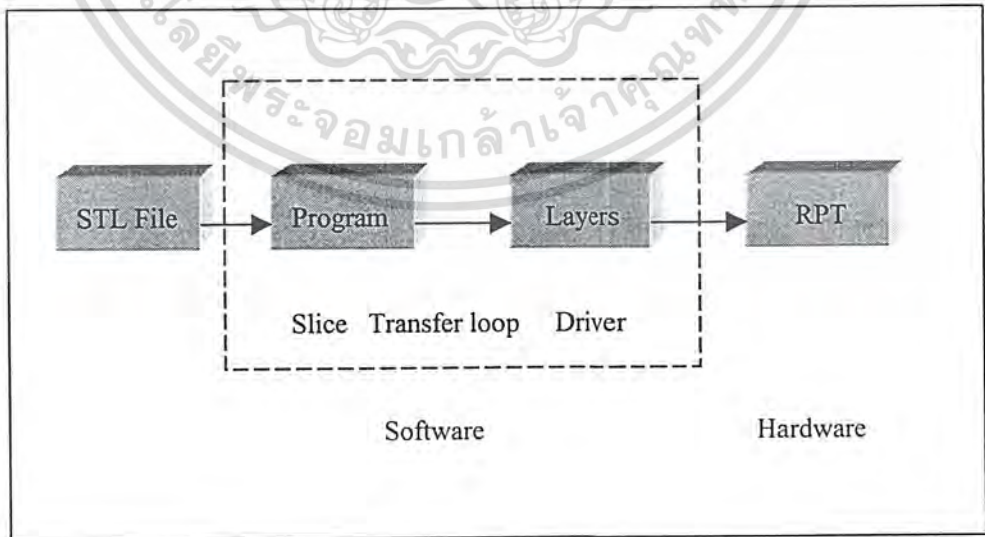


รูปที่ 2.20 การใช้ STL file ในกระบวนการ Rapid Prototype [9]

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

2.9.2 การใช้การตัดชั้น (Slice Layer) บน โปรแกรม CAD

Mechanical Desktop และ 3D Studio MAX สามารถนำเข้าเพิ่มข้อมูล (import file) มาตรฐานได้หลายตัวที่เป็นเพิ่มข้อมูล CAD มาตรฐานสำหรับแบบจำลองโซลิด (3D Solid Modeling) คือเพิ่มข้อมูล STL ซึ่งแสดงถึงว่า RP ที่จะเชื่อมต่อกับ Mechanical Desktop สามารถใช้ได้กับ CAD อื่น ๆ ที่มีลักษณะต่างกันไปได้ โดยการถ่ายโอนผ่านทางเพิ่มข้อมูลมาตรฐาน การตัดชั้นของโปรแกรม CAD ที่สร้างขึ้นนั้น ทำโดยการตัดชั้นงานที่ได้รับการออกแบบมาแล้ว และเปิดขึ้นจากการเปิดเพิ่มข้อมูล STL ออกเป็นชั้น ๆ ตามความหนาที่ต้องการในแต่ละชั้น ซึ่งสามารถกำหนดได้ตามความต้องการและความเหมาะสม จากนั้น ทำการสร้างเส้นทางการเดินของหัวฉีดยุติ (Hatch) ซึ่งสามารถกำหนดระยะห่างของการเดินของหัวฉีดยุติได้เช่นเดียวกัน จากนั้นทำการตัดชั้นในชั้นต่อ ๆ ไป จนครบทุกชั้น

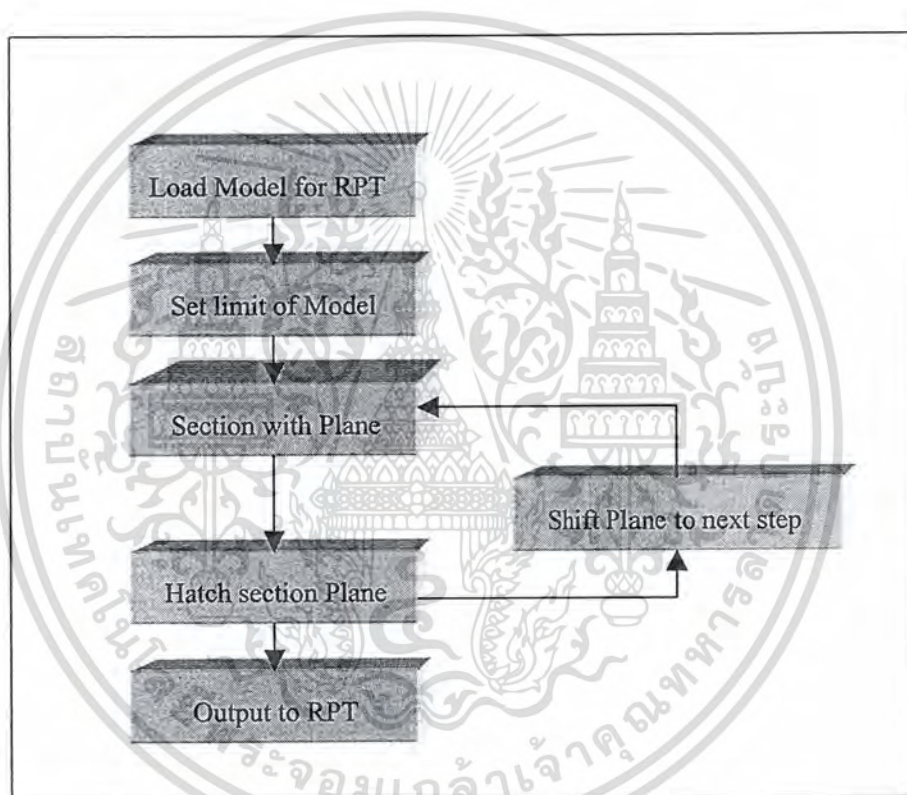

รูปที่ 2.21 กระบวนการทำงานของการตัดชั้น (Slice Layer) [9]

2.10 องค์ประกอบชุดขับเคลื่อน [11]

การศึกษาในเรื่องนี้ ใช้การควบคุมการเคลื่อนที่แบบ 3 แกน โดยในแต่ละแกน ควบคุมการเคลื่อนที่โดยใช้ สเต็ปเปอร์มอเตอร์ไปขับบอลล์สกรู ซึ่งติดอยู่กับโต๊ะทำงานที่จะใช้ในการเคลื่อนที่ เมื่อต้องการให้เกิดการเคลื่อนที่ในแกนใดก็ใช้การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์สั่งให้สเต็ปเปอร์มอเตอร์ ในแกนนั้น ๆ หมุนไปในทิศทางที่ต้องการไปขับบอลล์สกรู ให้ ฐานรองรับงาน ในแกนนั้น ๆ เคลื่อนที่ไปในตำแหน่งที่ถูกต้อง

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

2.10.1 สเต็ปเปอร์มอเตอร์ (Stepper Motor)

หลักการการทำงานของ สเต็ปเปอร์มอเตอร์ จะมีเฟลาหมุนเป็นสเต็ป โดยเมื่อป้อนอินพัลส์ที่มีความถี่ค่าหนึ่งเข้าไป จะทำให้หมุนเพียงเล็กน้อยตามรอบวงและหยุด ขนาดของสเต็ปขึ้นอยู่กับกรออกแบบและการทำงานของสเต็ปเปอร์มอเตอร์ ซึ่งจะแตกต่างกับมอเตอร์ทั่ว ๆ ไปที่เมื่อป้อนกำลังไฟฟ้าเข้าไปจะหมุนทันที และต่อเนื่องกันไปตลอดเวลาที่ให้กำลังไฟฟ้า

การหมุนเป็นสเต็ปของสเต็ปเปอร์มอเตอร์เกิดจากสนามแม่เหล็กที่เกิดจากกระแสที่ป้อนเข้าไป โดยในคัมอเตอร์จะมีแท่งแม่เหล็กถาวรติดอยู่บนเฟลาและหมุนได้อิสระเหมือน Armature มีขั้วแม่เหล็กไฟฟ้า 2 ขั้ว ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงโลหะที่เป็น Stator ตำแหน่งของแกน Armature ต่างไปจาก แกนขั้วแม่เหล็กเล็กน้อย ทำให้เกิดแรงที่เกิดจากการดึงดูดกันของขั้วแม่เหล็กค้ำฉากกับแกน Armature ทำให้ Armature หมุนในทิศทางที่ทำให้แกนของ Armature อยู่ในแนวเดียวกันกับแกนขั้วของ Stator ถ้าหากมีขั้วแม่เหล็กไฟฟ้าหลาย ๆ คู่รอบ ๆ Stator และถูกกระตุ้นด้วยกระแสเป็นพัลส์ในรูปแบบที่เรียงลำดับกันไป Armature ก็จะหมุนในลักษณะของสเต็ปที่เป็นไปตามการหมุนของกระแสแม่เหล็กที่เกิดจากการ Switch ที่เรียงลำดับของขดลวดแม่เหล็กไฟฟ้าของ Stator

Stepping Motor แบ่งออกตามพื้นฐาน ได้ 3 ประเภท คือ

1. Variable reluctance มีโครงสร้างของ Stator แบบ multi-tooth ทำจากเหล็กอ่อน ซึ่งไม่เกิดปรากฏการณ์ทางแม่เหล็ก จึงหมุนได้ไม่ติดขัด แต่มีจุดด้อยเรื่องความถูกต้องของตำแหน่ง และทำงานได้ไม่ดีนักเมื่อสเต็ปในการหมุนสูง
2. Permanent magnet มีโครงสร้างของ rotor แบบเรียบ ไม่มีขั้วแม่เหล็ก และเป็นแม่เหล็กถาวร มีข้อดีในเรื่องความถูกต้องของตำแหน่งและความเร็วกว่าชนิดอื่น ๆ
3. Hybrid เป็นชนิดที่นิยมใช้กันมากที่สุด โดยเฉพาะการนำมาใช้ในอุปกรณ์ที่ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ มีแรงยึดเหนี่ยวสูง มีแรงบิดสูงและผลึกได้ดี จึงทำให้มีความคงที่ในการทำงานดี แม้ว่าจะมีสเต็ปต่อรอบในการหมุนสูง

การกระตุ้นและควบคุมการหมุนของมอเตอร์ให้เคลื่อนที่ไปแต่ละสเต็ปทำได้โดยจ่ายกำลังไฟฟ้าไปยังขดลวดแต่ละขดบน stator ซึ่งต้องป้อนเป็นแบบซีควเ็นเชียลในรูปแบบที่ถูกต้องแบ่งได้เป็น 3 แบบ คือ Wave, Two phase, และ Half-step ซึ่งทั้ง 3 แบบก็มีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันออกไป

แบบ Wave เป็นการกระตุ้นรูปแบบที่ง่ายที่สุด โดยทำการกระตุ้นขดลวดทีละขดในเวลาหนึ่ง และเรียงติดกันไป ดังเช่นขดลวดที่ 1,2,3,4,1 หรือ 1,4,3,2,1 ขึ้นอยู่กับทิศทางที่ต้องการให้หมุน ดังนั้นจึงมีขดลวดเพียงขดเดียวในเวลาที่ถูกกระตุ้นเท่านั้น วงจรกระตุ้นแบบเวฟจึงมีราคาถูกและง่าย แสดงดังตารางที่ 2.1

ตารางที่ 2.1 ขั้นตอนการกระตุ้นขดลวดแต่ละเฟสแบบ Wave

สเต็ปที่	เฟสที่ 1	เฟสที่ 2	เฟสที่ 3	เฟสที่ 4
1	ทำงาน	-	-	-
2	-	ทำงาน	-	-
3	-	-	ทำงาน	-
4	-	-	-	ทำงาน

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

แบบ Two phase เป็นการกระตุ้นอีกรูปแบบหนึ่งซึ่งคล้ายแบบ Wave แต่การกระตุ้นแบบนี้จะทำโดยจ่ายกำลังไฟฟ้าไปที่ขดลวด 2 ขดที่อยู่ใกล้กันในเวลาเดียวกัน และเรียงถัดกันไป เช่นเดียวกับแบบ Wave คือขดลวดที่ถูกกระตุ้น 12,23,34,41,12 หรือ 14,43,32,21,14 ขึ้นอยู่กับทิศทางการหมุน การเพิ่มจำนวนของขดลวดที่ถูกกระตุ้นนี้ทำให้เพิ่มแรงบิดได้มากกว่าแบบ Wave โรเตอร์จะเคลื่อนที่ได้ด้วยแรงดึงแบบเต็มแรง จาก 2 ขดลวดที่ถูกกระตุ้นพร้อมกัน และต่อไปด้วยแรงดึงจาก 2 ขดลวดถัดไป สำหรับข้อเสียคือ การกระตุ้นแบบนี้ต้องใช้แหล่งจ่ายกำลังไฟฟ้ามากขึ้น แสดงการทำงานดังตารางที่ 2.2

ตารางที่ 2.2 ขั้นตอนการกระตุ้นขดลวดแต่ละเฟสแบบ Two phase

สเต็ปที่	เฟสที่ 1	เฟสที่ 2	เฟสที่ 3	เฟสที่ 4
1	ทำงาน	ทำงาน	-	-
2	-	ทำงาน	ทำงาน	-
3	-	-	ทำงาน	ทำงาน
4	ทำงาน	-	-	ทำงาน

แบบ Half-step เป็นรูปแบบที่เกิดจากการผสมผสานระหว่างการกระตุ้นแบบ Wave และแบบ Two phase เพื่อเพิ่มจำนวนของสเต็ปต่อรอบอีกเท่าตัวหนึ่ง ในระบบนี้จะทำการกระตุ้นขดลวดเรียงกันเป็นลำดับนี้ ขดลวดที่ถูกกระตุ้น 1,12,2,23,3,34,4,41,1 หรือ 1,14,4,43,3,32,2,21,1 ขึ้นอยู่กับทิศทางการหมุน แรงบิดที่ได้จากการกระตุ้นแบบนี้จะเพิ่มมากขึ้นอีก เพราะช่วงสเต็ปมีระยะสั้นลง และแต่ละสเต็ปเกิดแรงดึงจากขดลวด 2 ขดที่ถูกกระตุ้นพร้อมกัน ความถูกต้องของตำแหน่งมีเพิ่มมากขึ้น แต่ต้องพึงระวังไว้ว่าเมื่อถูกกระตุ้นให้ทำงานในรูปแบบนี้จะต้องทำการหมุนถึง 2 สเต็ป จึงจะได้เท่ากับ 1 สเต็ปเหมือนกับการควบคุม 2 แบบแรก สำหรับแหล่งจ่ายไฟฟ้าต้องใช้เทียบเท่ากับแบบ Two phase จึงจะเพียงพอ ขั้นตอนการทำงานแสดงดังตารางที่ 2.3

ตารางที่ 2.3 ขั้นตอนการกระตุ้นขดลวดแต่ละเฟสแบบ Half-step

สเต็ปที่	เฟสที่ 1	เฟสที่ 2	เฟสที่ 3	เฟสที่ 4
1	ทำงาน	-	-	-
2	ทำงาน	ทำงาน	-	-
3	-	ทำงาน	-	-
4	-	ทำงาน	ทำงาน	-
5	-	-	ทำงาน	-
6	-	-	ทำงาน	ทำงาน
7	-	-	-	ทำงาน
8	ทำงาน	-	-	ทำงาน

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

2.10.2 Ball Screw

หลักสำคัญในการเคลื่อนที่ในแต่ละแกน ก็คือการส่งกำลังขับเคลื่อนด้วย Ball Screw ซึ่งจะมีลูกบอลไหลหมุนเวียนตลอดเวลา Ball Screw จะประกอบด้วย Screw กับ Nut ที่มีลักษณะเป็นเกลียวกลม ร่องเกลียวกลมบน Screw และใน Nut จะขบแข็ง และมีผิวเรียบเพื่อลดความฝืด และเพิ่มความเที่ยงในการเคลื่อนที่

เมื่อมอเตอร์หมุนขับเคลื่อน Nut ก็จะเคลื่อนที่ไปตลอดความยาวของสกรู พาให้ Plate เลื่อนไปตามรางเลื่อน ภายในของ Nut จะประกอบไปด้วยชุดของลูกบอลจำนวนมาก ทำให้มั่นใจได้ถึงความเสียดทานในการส่งกำลังขับเคลื่อนจากสกรู ไปยัง Plate จะมีน้อยมาก

2.11 การควบคุมการเคลื่อนที่ โดย Linear Interpolation [7]


2.11.1 DDA Integrator

ความต้องการพื้นฐานของระบบการผลิตก็คือการสร้างพิกัดการเคลื่อนที่ (coordinate movement) ซึ่งควบคุมโดยชุดควบคุมในแต่ละแกนที่แยกเป็นอิสระจากกัน เพื่อจะสร้างทางเดินของ tool ให้เหมาะสมกับการขึ้นรูปชิ้นงานที่ต้องการสร้าง ซึ่งพิกัดการเคลื่อนที่ที่จะเกี่ยวข้องกับการกำเนิดสัญญาณที่จะเป็นตัวกำหนดรูปร่างของชิ้นงานและการส่งสัญญาณนั้นจะอ้างอิงกับ input ที่เข้ามา ซึ่ง input นั้นต้องสอดคล้องกับ control loop ด้วย การที่จะสร้างสัญญาณขึ้นมาเพื่อนำไปใช้งานได้ จำเป็นต้องใช้วิธี interpolator เข้ามาช่วย โดย interpolator ที่ใช้กับเครื่องจักรในระบบ NC นั้นจะประกอบอยู่ในแผงวงจร แต่สำหรับเครื่องจักรในระบบ CNC interpolator จะอยู่ในรูปของโปรแกรม (software)

DDA (Digital Differential Analyzers) เป็นรูปแบบที่พิเศษรูปแบบหนึ่งโดยใช้ภาษาคอมพิวเตอร์ในการคำนวณยังใช้วิธีแบบอนาล็อก ซึ่งเป็นการรวมประโยชน์จากทั้งแบบดิจิทัลและอนาล็อกเพื่อให้ได้ความแม่นยำในการคำนวณมากขึ้น

ส่วนประกอบพื้นฐานของ DDA ก็คือ DDA INTEGRATOR ซึ่งทำหน้าที่คล้ายกับ operational amplifier ในคอมพิวเตอร์อนาล็อก และยังทำหน้าที่สร้าง basic block เพื่อใช้ในการประมวลผลในส่วนของการถ่ายโอนข้อมูลในรูปของภาษาคอมพิวเตอร์ (n-bit) ระหว่างตัวประมวลผลก็จะถูกกำจัดไปโดยใช้วิธี incremental transfer computation ซึ่งจะมีเพียงตัวแปรและสัญญาณ bit เท่านั้นที่จะถูกส่งถ่าย ทำให้ใช้สายสัญญาณในการถ่ายโอนข้อมูลเพียงแค่ 2 สายเท่านั้นแทนที่จะต้องใช้ทั้งหมด n+1 สาย

Digital integration ใช้หลักในการรวมของพื้นที่สี่เหลี่ยมต่างๆ โดยการประมาณค่าของพื้นที่สี่เหลี่ยมที่อยู่ใต้กราฟ ซึ่ง DDAs ในเครื่องจักรระบบ NC จะใช้การประมาณค่าของพื้นที่สี่เหลี่ยมจตุรัส ซึ่งจะพิสูจน์โดยกำหนดตัวแปรของเวลาให้เท่ากับ t ดังที่แสดงในรูปที่ 2.22

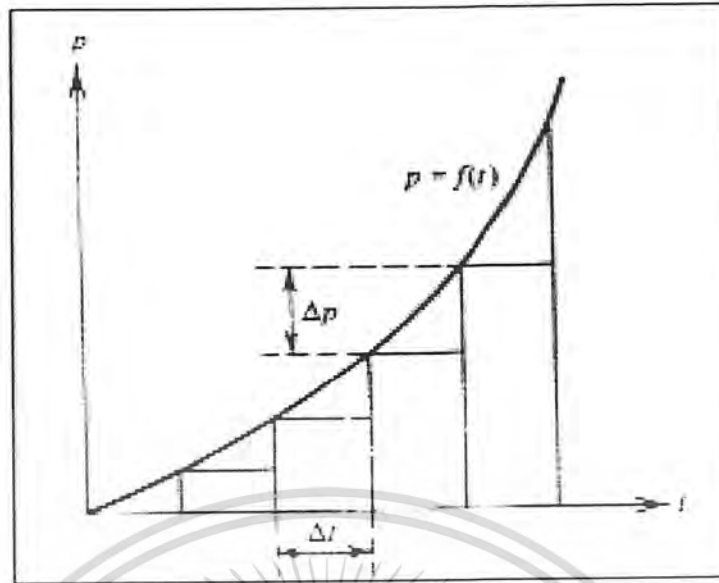

รูปที่ 2.22 Digital Approximation of a continuous function [7]

Digital integration จะถูกคำนวณ โดยการประมาณค่าพื้นที่ใต้กราฟ ซึ่งเป็นผลรวมของสี่เหลี่ยมเล็กๆ หลายรูป โดยที่กำหนดให้สี่เหลี่ยมแต่ละรูปมีความกว้างเท่ากับ Δt ซึ่งเป็นผลให้

$$Z(t) = \int_0^t p dt = \sum_{i=1}^k p_i \Delta t \tag{1}$$

ซึ่งกำหนดให้ค่าของ z ที่เวลา $t = k\Delta t$ ซึ่งแทนค่าโดย z_k ซึ่งอาจเขียนสมการใหม่ได้เป็น

$$z_k = \sum_{i=1}^{k-1} p_i \Delta t + p_k \Delta t \tag{2}$$

หรือ

$$z_k = z_{k-1} + \Delta z_k \tag{3}$$

เมื่อ

$$\Delta z_k = p_k \Delta t \tag{4}$$

Digital integration แบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอน โดยเริ่มจาก 1. ค่าของ p_k หาได้โดยการเพิ่มหรือลดค่าของ Δp_k ออกจากค่าที่อยู่ในลำดับก่อนหน้า ดังสมการ

$$p_k = p_{k-1} + \Delta p_k \tag{5}$$

หลังจากได้ค่า p_k แล้ว ก็นำไปแทนค่าในสมการที่ (4) แล้วนำค่า Δz ที่ได้ไปคำนวณต่อในสมการที่

(3) DDA integrator จะดำเนินการซ้ำรอบไปเรื่อยๆ ที่ความถี่เท่ากับ f โดยเตรียมได้ดังสมการ

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ระหว่างการทำซ้ำในแต่ละรอบโดยสมการ (4) และ (5) ข้อมูล input และ output ที่เข้าสู่ DDA integrator จะถูกส่งในรูปของสัญญาณ 1-bit ดังนั้นค่าของ Δp และ Δz จะมีค่า 1 หรือ 0 เพียงเท่านั้น ซึ่งค่านี้จะถูกนำไปเก็บใน DDA integrator ในรูปของ n-bit register หรือ up-down counter ซึ่งถูกกำหนดค่าขอบเขตไว้โดย


$$\frac{p_k}{2^n} < 1 \tag{7}$$

ซึ่งค่า Δp ที่เพิ่มเข้ามา (ซึ่งมีค่าเป็น 1 หรือ 0) จะถูกเพิ่มเข้าไปยังบิตที่มีค่าน้อยที่สุด (LSB – least significant bit) ซึ่งจะแสดงถึงตำแหน่งของค่า p ในส่วนของ output หลังจากผ่านการคำนวณค่าของ n-bit ที่เข้ามาแล้ว ก็จะถูกแสดงผลออกมาเป็นค่า q

$$q_k = q_{k-1} + p_k \tag{8}$$

ถ้าค่าของ q มีค่าเกินกว่า $2^n - 1$ ซึ่งเป็นค่าสูงสุดที่อนุญาตให้มีได้ จะเกิดการ overflow ค่า Z ที่ทิ้งไป ตัวอย่าง 1 กำหนดให้ $n=3, p_k=6, q_{k-1}=4$

$$\begin{array}{r} q_{k-1} \quad 100 \\ + \\ p_k \quad 110 \\ \hline \Delta Z \quad q_k \quad 1010 \end{array}$$

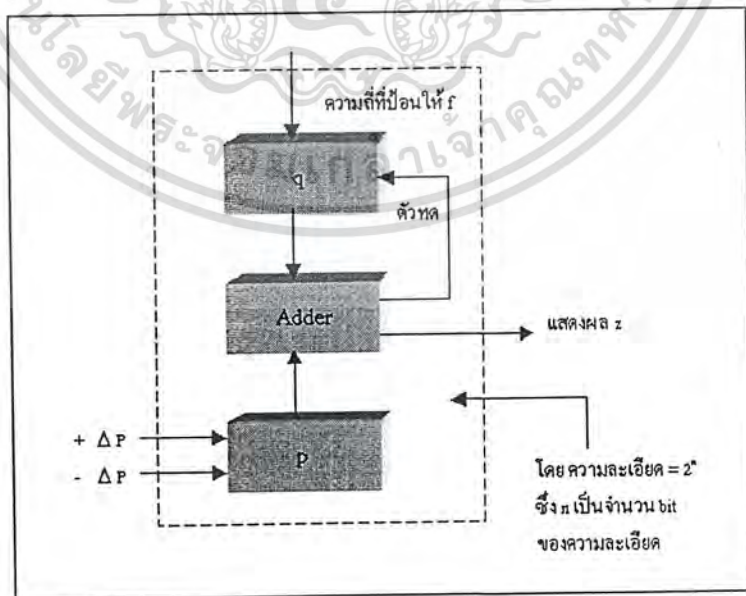

รูปที่ 2.23 Schematic diagram ของ DDA integrator [7]

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับบริการเชิงงานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

จากรูปที่ 2.23 จะเห็นว่าประกอบไปด้วย p และ q โดยที่การเพิ่มค่าของค่า p แสดงถึงสมการที่ (5) Δp ที่เพิ่มเข้ามา (ซึ่งมีค่าเป็น 1 หรือ 0) การเพิ่มค่าของตัวมันเองจะใช้สมการที่ 1-7 ซึ่งจะเป็นการเพิ่มค่าในทุกๆ รอบที่มีการทำซ้ำ โดยค่า Δz ที่ได้จาก diagram ในแต่ละรอบ จะถูกแสดงถึงสมการ

$$\Delta z_k = 2^{-n} p_k \tag{9}$$


ถ้านำสมการที่ 6 และ 9 มารวมกันจะสามารถเขียนใหม่ได้เป็น

$$\Delta z_k = C p_k \tag{10}$$

ซึ่งค่า C เป็นค่าคงที่ โดยมีค่าดังนี้

$$C = \frac{f}{2^n} \tag{11}$$

สัญลักษณ์ที่ใช้แทน DDA integrator แสดงถึงรูปที่ 2.24

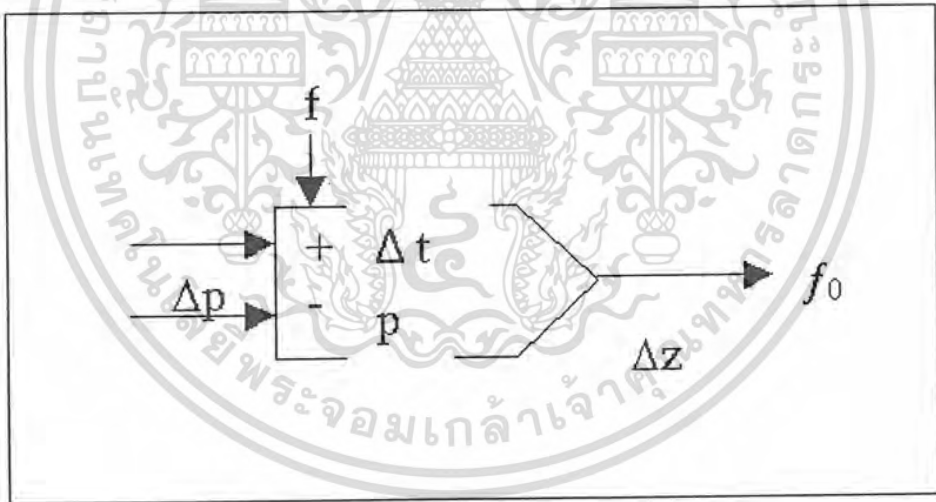

รูปที่ 2.24 สัญลักษณ์ของ DDA integrator [7]

DDA จะทำการส่ง pulse Δz ออกมาซึ่งจะกลายเป็น Δp input ของ DDA อื่น ๆ ซึ่งขึ้นกับเราออกแบบ โดยปรกติแล้วตัวของ DDA จะไม่สะสมค่า pulse Δz แต่ถ้าต้องการค่าผลรวมของ Δz จะต้องทำการเพิ่ม counter เข้าไปด้วย

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ตัวอย่าง 2 ให้การเพิ่มขึ้นของค่า p คงที่(แสดงว่าค่า $\Delta p = 0$) ให้คำนวณค่า Δz ที่ 10 steps แรก โดยให้ค่า p เริ่มต้นที่ 5 และ q ที่ 0

$$\begin{array}{r} q_{k-1} \quad 101 \\ + \quad + \\ -p_k \quad 101 \\ \hline \Delta z \quad q_k \quad 1 \quad 010 \end{array}$$

เพราะฉะนั้นจะได้ค่า $q_k = 2$ และ $\Delta z = 1$

สำหรับคำตอบของการคำนวณใน 10 รอบแรกดังแสดงในตารางข้างล่างนี้ ค่าของผลรวมการเพิ่มค่า Δz แสดงในช่อง Δz ถ้าต้องการเพิ่มความแม่นยำก็สามารถปรับปรุงได้โดยการตั้งค่า q เริ่มต้นไว้ให้ไม่เท่ากับ 0

Step no.	q	Δz	Δz
1	5	1	0
2	2	1	1
3	7	1	1
4	4	1	2
5	1	1	3
6	6	1	3
7	3	1	4
8	0	1	5
9	5	1	5
10	2	1	6

2.11.2 DDA Hardware Interpolator


การที่จะกำหนดโครงสร้างของ machining path จะต้องเกิดจากการรวมส่วนของเส้นตรงและเส้นโค้งเข้าด้วยกัน ซึ่งมันจำเป็นมากที่จะต้องกำหนดจุดเริ่มต้นและจุดสุดท้ายรวมทั้ง feed rate ซึ่งเครื่องจะทำการขึ้นรูปชิ้นงานโดยใช้ข้อมูลซึ่งผ่านการทำ interpolation มาก่อน ซึ่งเมื่อนำข้อมูลนี้มารวมกับ electronic unit ก็จะถูกกลายเป็น interpolator เครื่องจะได้รับการควบคุมในแต่ละแกนโดยแยก drive ควบคุมในแต่ละแกนเป็นอิสระจากกัน วิธีการโดยทั่วไปของ interpolator มีอยู่ 2 วิธี คือ linear และ วงกลม แต่อย่างยิ่งมี parabolic interpolator ซึ่งได้รับความนิยมในเครื่อง NC ที่ใช้ในอุตสาหกรรมอากาศยาน

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ความสามารถในการควบคุมการเคลื่อนที่ของเส้นตรง โดยการป้อนค่าจุดเริ่มต้นและจุดสุดท้ายคือการใช้ linear interpolation ซึ่งสามารถแสดงออกมาได้ทั้งระนาบ 2 มิติซึ่งประกอบด้วยการเคลื่อนที่แกนเดียวหรือ 2 แกน และระนาบ 3 มิติ ซึ่งประกอบด้วยการเคลื่อนที่ 3 แกน

2 - D Interpolation ทำหน้าที่ส่งความเร็ว (ในหน่วยpulse/seconds) และทำหน้าที่รักษาอัตราส่วนระหว่างความถี่ของpulseให้เท่ากับอัตราส่วนระหว่างระยะทางที่เพิ่มขึ้น ยกตัวอย่างดังแสดงในรูปข้างล่าง ชิ้นงานจะถูกตัดเป็นเส้นตรงระหว่างจุด A และจุด B ระยะทางของแกน X และแกน Y มีค่า 5 และ 3 BLUs ตามลำดับ ซึ่ง 1 BLUs มีค่าเท่ากับสัญญาณ pulse ที่ออกมา 1 pulse แสดงว่า Interpolator จะต้องส่งสัญญาณไปยัง control loop ของแกน X จำนวน 5 pulse พร้อมกับส่งสัญญาณไปยัง control loop ของแกน Y จำนวน 3 pulse พร้อมๆกัน จะได้อัตราส่วนของความถี่ทั้งสองแกนมีค่าเท่ากับ 5:3

รูปที่ 2.25 แสดงไดอะแกรมของ 2-D Interpolator ในแต่ละแกนก็ต้องการ DDA Integrator เฉพาะแกน Integrator หมายเลข 1 จะทำหน้าที่ส่งสัญญาณ pulse ไปยังแกน X และ Integrator หมายเลข 2 จะทำหน้าที่ส่งสัญญาณ pulse ไปยังแกน Y ซึ่ง DDA ทั้งสองตัวจะต้องทำงานพร้อม ๆ กัน สัญญาณ pulse Δz จะถูกส่งออกไปยัง control loops ซึ่งสัญญาณ pulse เหล่านี้จะไปกระตุ้นการทำงานของ stepping motor ใน open-loop โดยที่ pulse หนึ่ง pulse จะทำให้ stepping motor เคลื่อนที่ไปได้ 1 จังหวะ

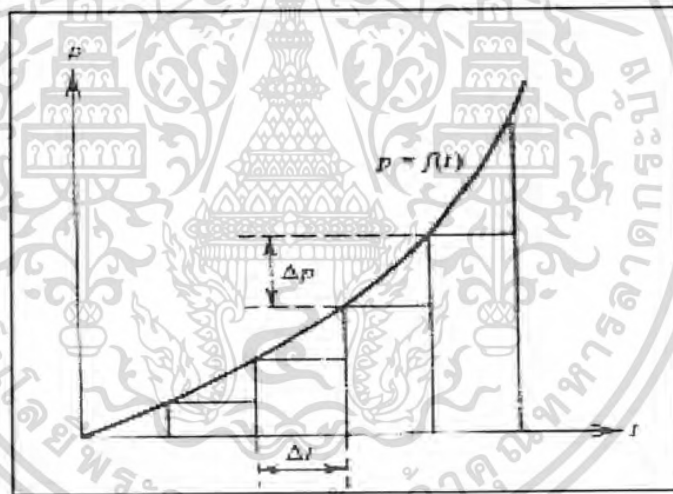

รูปที่ 2.25 ไดอะแกรมของ 2-D Interpolator [7]

ตัวอย่างที่ 3 รับสัญญาณ 5 จังหวะการทำงาน ต้องการ 3 step
จะได้ตารางดังนี้

	Q	p	output
1	0	3	-
2	3	6	1
3	1	4	-
4	4	7	1
5	7	5	

เวลา Δp เข้าจะเข้าแยกแกน แต่เอา Δp_{max} มาเป็นตัวกำหนดจังหวะการทำงานทั้งหมด

	X	y	z
1	1	-	-
2	1	1	-
3	1	-	1
4	1	1	-
5	1	1	1

$$\Delta p_x = 5, \Delta p_y = 3, \Delta p_z = 2$$

จากทั้ง 3 แกน จะเห็นว่าที่แกน x จะได้ Δp_{max}

$$\text{ทำการหารระยะทางที่เคลื่อนที่ใน 3 มิติใน 1 วินาที จะได้ } s = \sqrt{2^2 + 3^2 + 5^2}$$

$$= 6 \text{ unit(ของblu)}$$

เพราะฉะนั้นจะหาความเร็วได้ = 6 blu/1 sec

เนื่องจากในเครื่องจักรจริง จะมีการกำหนดความถี่ clock มาให้

สมมติให้ความถี่เท่ากับ 10 unit/sec เนื่องจากเราต้องการการเคลื่อนที่ 6 unit จะได้ว่าเราจะต้องใช้

เวลา 0.6 sec --- #

จากสมการ $2^n - 1$ ถ้าเราต้องการการเคลื่อนที่ 5 จังหวะ ทำการหาค่า n จะได้ดังนี้

$$2^n - 1 = 5 \quad \text{ถ้า } n = 2 \quad 2^n - 1 < 5 \quad \text{-- ใช้ไม่ได้}$$

$$n = 3 \quad 2^n - 1 = 7$$

ซึ่งมีค่ามากกว่า 5 จึงเลือก $n = 3$ ดังนั้นจึงขยายตารางออกไปเป็น 7 step

จะได้ความถี่ = 7 step/0.6 sec

2.12 การถ่ายเทความร้อน (Heat Transfer) [4]

2.12.1 ลักษณะและประเภทของการถ่ายเทความร้อน

ความร้อน คือพลังงานซึ่งส่งผ่านขอบเขตระหว่าง ระบบ และ สิ่งแวดล้อม โดยเป็นผลมาจากความต่างของอุณหภูมิ และการถ่ายเทความร้อน คือ การส่งถ่ายพลังงาน ซึ่งมีผลเนื่องจากความแตกต่างของอุณหภูมิ ดังนั้นเห็นได้ว่าจะมีการถ่ายเทความร้อนขึ้นเสมอ เมื่อมีความแตกต่างของอุณหภูมิในตัวกลาง หรือระหว่างตัวกลางใด ๆ การถ่ายเทความร้อนสามารถ แบ่งออกได้เป็น 3 ประเภท คือ การนำความร้อน (Conduction) ใช้สำหรับการถ่ายเทความร้อนในตัวกลางที่อยู่กับที่ ซึ่งอาจจะเป็นของแข็ง หรือของไหล การพาความร้อน (Convection) ใช้สำหรับการถ่ายเทความร้อนระหว่างพื้นผิว และของไหลที่เคลื่อนที่ เมื่อทั้งสองมีอุณหภูมิที่แตกต่างกัน การแผ่รังสีความร้อน (Thermal radiation) วัตถุทุกชนิด ณ อุณหภูมิหนึ่ง ๆ จะส่งพลังงานออกมาในรูปของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ดังนั้นจะมีการแผ่รังสีความร้อนระหว่างวัตถุ 2 ชนิดที่มีอุณหภูมิแตกต่างกันเสมอแม้ว่าจะไม่มีตัวกลางก็ตาม (แม้ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งยังมีให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้)

2.12.2 การนำความร้อน (Conduction)

กระบวนการสำคัญที่ทำให้เกิดการนำความร้อนได้แก่ การเคลื่อนที่ของโมเลกุลในตัวกลางหนึ่ง ๆ การนำความร้อนนั้นสามารถมองได้ว่าเป็นการส่งถ่ายพลังงานจากอนุภาคของสารที่มีพลังงานสูงกว่าไปยังอนุภาคที่มีพลังงานต่ำกว่า เมื่ออนุภาคทั้งสองมากระทบกัน หรือสัมผัส กัน การนำความร้อนสามารถอธิบายได้โดยพิจารณาถึงจำนวนหนึ่ง ซึ่งแต่ละอนุภาคของก๊าซมีอุณหภูมิต่างกัน สมมติว่าก๊าซนี้ไม่มีการเคลื่อนที่เป็นกลุ่มก้อน และก๊าซนี้อาจจะครอบคลุมบริเวณระหว่างพื้นผิวสองแห่งซึ่งมีอุณหภูมิต่างกัน ที่จุดใด ๆ ในบริเวณดังกล่าว ก๊าซมีอุณหภูมิต่างกัน และ โมเลกุลของก๊าซ ณ จุดนี้จะมีพลังงานอยู่ระดับหนึ่ง พลังงานนี้สัมพันธ์กับการเคลื่อนที่ซึ่งไม่เป็นแบบแผน และกับการสั่นสะเทือนของโมเลกุล โมเลกุลที่มีอุณหภูมิสูงจะมีพลังงานสูง การเคลื่อนที่ซึ่งไม่เป็นแบบแผนของโมเลกุล ทำให้โมเลกุลของก๊าซกระทบกันอย่างสม่ำเสมอ และเมื่อเกิดการกระทบกันก็จะเกิดการส่งผ่านพลังงานระหว่างโมเลกุลขึ้น ถ้าโมเลกุลมีอุณหภูมิต่างกัน กระบวนการนี้เรียกว่า การนำความร้อน

2.12.3 การนำความร้อนผ่านผนังทรงกระบอก (Cylinder)

ตัวอย่างระบบทรงกระบอกที่พบบ่อย ได้แก่ การนำความร้อนผ่านผนังท่อรูปทรงกระบอกกลาง ซึ่งผิวใน และนอกของทรงกระบอกสัมผัสกับของเหลวที่มีอุณหภูมิต่างกัน ถ้าทรงกระบอกความยาวมากเมื่อเทียบกับความหนาของผนัง การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นในแนวรัศมี และประมาณได้ว่าเป็นการนำความร้อนมิติเดียวตามแนวรัศมี ในกรณีนี้เมื่อเป็นสภาวะคงตัว และไม่มีการกำเนิดพลังงานภายในทรงกระบอก ซึ่งมีลักษณะการกระจายความร้อนตามรัศมีของทรงกระบอกเป็นแบบ Logarithmic

2.13 เทอร์โมพลาสติก (Thermoplastic) [10]

พลาสติก นับว่าเป็นวัสดุที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของเราอย่างมากและกำลังเป็นวัสดุสร้างที่มีคุณค่าควบคู่ไปกับเหล็กและไม้ถ้ารู้จักเลือกใช้พลาสติกให้เหมาะสมกับงาน ทั้งนี้เพราะสามารถ สร้าง คัดแปลง และแปรรูปได้ง่าย คำถามที่ว่า " พลาสติกคืออะไร " นั้นตอบได้ไม่ยากนัก คือเมื่อราวศตวรรษที่แล้ว มนุษย์เรา ได้รู้จักวัสดุที่มีคุณสมบัติเหนียว ทนต่อการฉีกขาด ยืดหยุ่นได้ และทนต่อการสึกหรอได้ดี แต่ยังไม่รู้จักโครงสร้างที่แท้จริงของวัสดุนี้ดีนัก ซึ่งเป็นสารประกอบของมาโครโมเลกุลและยังมีใช้อยู่ในปัจจุบัน เช่น เซลลูโลส โปรตีน และยางธรรมชาติ จากการค้นคว้าของ Staudinger ได้พบว่ามาโครโมเลกุลประกอบด้วยสารโมโครโมเลกุลเป็นจำนวนมาก ขอบเขตระหว่างมาโครโมเลกุลและไมโครโมเลกุลนั้นยังไม่มีนิยามแน่ชัด รู้กันแต่ว่ามาโครโมเลกุลประกอบด้วยไมโครโมเลกุล เป็นร้อย ๆ พัน ๆ และที่เราเรียกกันว่าพลาสติกหรือ polymer นั้นก็ประกอบด้วยมาโครโมเลกุล

2.13.1 การสังเคราะห์สารมาโครโมเลกุล

มาโครโมเลกุลนั้นเราสามารถทำได้โดยการสังเคราะห์ โดยนำเอาสารประกอบจาก 2 ธาตุ หรือ หลายธาตุที่เรียกว่า Monomer มาทำปฏิกิริยาเชิงซ้อน ซึ่งประกอบด้วย

- ขบวนการ Polymerisation
- ขบวนการ Polyaddition
- ขบวนการ Polycondensation

ขนาดของ มาโครโมเลกุลที่เกิดขึ้นจะมีขนาดแตกต่างกันมากบ้างน้อยบ้าง โดยที่ขนาดและความยาว

ของโซ่โมเลกุลจะกำหนดไว้เป็นค่าเฉลี่ยเสมอ เช่น มวลโมเลกุลเฉลี่ย (M) หรือค่า Polymerisation (P) โดยค่าเอกสารนี้เป็นเอกสารลิขสิทธิ์สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาต

$$\text{Polymerisation degree} = \frac{\text{มวลโมเลกุลเฉลี่ยของ Polymer}}{\text{มวลโมเลกุลของ Monomer}}$$
 ไม่ว่าจะวิธีใด ๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งยังมีเหตุเปลี่ยนแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ตัวอย่าง

Polyethylene ซึ่งมี $M = 56,000$ Polyethylene ประกอบด้วย Monomer ของ Ethylene ซึ่งมีมวลโมเลกุล 28
คำนวณจากมวลอะตอม

$$P = 56,000/28$$

$$P = 2000$$

นั่นคือ หนึ่งมาโครโมเลกุลของ Polyethylene ประกอบด้วย Monomer ประมาณ 20,000 โดยเฉลี่ย

2.13.2 ขบวนการ Polymerisation

พลาสติกที่ใช้กันมาก เช่น Polyethylene (PE) Polystyrene (PS) Polyvinylchloride (PVC) จะผลิตจาก
ขบวนการ Polymerisation ทั้งนี้ ในขบวนการ Polymerisation สารประกอบแบบไม่อิ่มตัวจะถูกทำให้สลาย
ตัวเป็น Monomer โดยใช้แสง ความร้อน ความดัน หรือ Initiator (Per- หรือ Azocompound กรด หรือ
ด่าง) และ Monomer ซึ่งถูกกระตุ้นไว้แล้ว ก็จะไปทำให้สารประกอบแบบไม่อิ่มตัวที่อยู่ใกล้เคียงสลายตัวต่อไป
ระหว่างที่ Monomer สลายตัวจะเกิดสภาพต้องการรวมตัวขึ้น ทำให้เกิดปฏิกิริยาทางเคมี ปฏิกิริยานี้จะ
เกิดขึ้นเป็นลูกโซ่ต่อเนื่องจนกว่าจะถูกทำให้ขาดลง

2.13.3 ขบวนการ Polyaddition

ขบวนการ Polyaddition คล้ายกับขบวนการ Polymerisation โดยที่การสร้างมาโครโมเลกุลไม่มีการ
สลายตัวของสารโมเลกุลต่ำ วัตถุดิบของขบวนการนี้จะเป็น Monomer แตกต่างกันสองชนิด ซึ่งแต่ละชนิดเป็น
สารประกอบ 2 ธาตุ หรือหลายธาตุ ในการรวมกัน (Addition) ของ Monomer เหล่านี้ จะเกิดการสลับที่กันของ
อะตอมต่างๆ ส่วนใหญ่จะเป็นอะตอมของไฮโดรเจนของกลุ่มหนึ่งไปยัง Monomer ใกล้เคียงผลผลิตของขบวนการ
นี้ ได้แก่ Polyurethane และ Epoxy Resin

2.13.4 ขบวนการ Polycondensation

ในขบวนการ Polycondensation ก็ใช้ Monomer สองชนิดที่ต่างกัน แต่ขณะที่รวมตัวกันนั้นมีผลผลิต
โมเลกุลต่ำแยกตัวออกมา ซึ่งจะเห็นว่าในการผลิต Polyester, Polyamide, Phenolic, Melamine จะมีผลผลิต
โมเลกุลต่ำคือน้ำออกมา เมื่อ Monomer มีคุณสมบัติในการปฏิกิริยาหลายๆครั้ง โขโมเลกุลก็จะจับตัวกันเป็นตา
ข่ายกลายเป็น Thermosetting แต่ถ้า Monomer มีคุณสมบัติปฏิกิริยาเพียงสองขั้น ก็จะได้โขโมเลกุลเป็นเส้น ซึ่ง
ก็จะเป็น Thermoplastic

2.13.5 ขบวนการ Polymerisation และ Polyblend

เพื่อที่จะให้ได้พลาสติกที่มีคุณสมบัติที่แน่นอนตามต้องการ สามารถจะนำเอา Polymer ต่างชนิดกันมา
รวมกันได้ การเกิดปฏิกิริยาทางเคมีแบบนี้จะทำให้ได้ Polymer ชนิดใหม่ขึ้น ซึ่งเรียกว่า Copolymer ในการนำ
เอา Polymer ต่างชนิดกันมาผสมกันทางกลเราเรียกว่า Polyblend

ในขบวนการ Copolymerisation นี้โขโมเลกุล Monomer ต่างๆ จะต่อกันเป็นช่วง ๆ (block) แต่ก็เป็น
ไปได้ที่ Polymer ชนิดหนึ่งเข้าไปเกาะเป็นแขนงของโขโมเลกุลของ Polymer อื่น ปฏิกิริยาลักษณะนี้เรียกว่า
Pfcopolymerisation

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ก. -A-A-A-B-B-A-A-B-B-B-A-A-A-B

ข. -A-A-A-A-A-A-A-A-

B B

B B

B

ค. -A-A-A-A-A-A-A-A-

-B-B-B-B-B-B-B-B-B

2.13.6 คุณสมบัติทางฟิสิกส์ของพลาสติก

คุณสมบัติทางฟิสิกส์ของพลาสติกขึ้นอยู่กับ

- โครงสร้างทางเคมีของ โมเลกุล
- ขนาดของมวล โมเลกุลเฉลี่ย
- การแยกแขนงของ โซ่โมเลกุล
- การแยกแขนงของ โซ่โมเลกุลรวมทั้งแนว โนม์ในการเกาะผลึก
- องศาการเกาะตัวเป็นตาข่ายของ โซ่โมเลกุล

จากคุณสมบัติที่กล่าวมานี้ จึงแบ่งกลุ่มของพลาสติกออกได้เป็น 3 กลุ่ม คือ

- กลุ่ม Thermoplastic หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า Plastomer
- กลุ่ม Thermosetting หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า Duromer
- กลุ่ม Elastomer

กลุ่ม Elastomer นั้น ส่วนใหญ่ได้แยกออกจากกลุ่มพลาสติก เนื่องจากเหตุผลทางความเป็นมาของวัสดุ ถึงแม้ว่าโครงสร้างทางเคมีจะไม่แตกต่างกันมาก ดังนั้นในหนังสือเล่มนี้จึงไม่ได้กล่าวถึง Elastomer เอาไว้ดังจะเห็นจากการแสดงแผนภาพสถานะของพลาสติก แสดงไว้แต่เพียง amorphus partical cristaline Thermoplastic และ Thermosetting เท่านั้น

2.13.7 สถานะของ Amorphous Thermoplastic

พลาสติกแต่ละชนิดจะแสดงคุณสมบัติแตกต่างกันออกไปเมื่อได้รับความร้อน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแฟกเตอร์ที่ได้กล่าวถึงมาแล้ว Thermoplastic ประกอบด้วย โซ่โมเลกุลแบบเส้น และยึดเหนี่ยวกันอยู่ด้วยแรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุล หรือที่เรียกว่า Secondary force ซึ่งจะเปลี่ยนแปลงตามอุณหภูมิและระยะห่างระหว่างโซ่โมเลกุล แรงยึดเหนี่ยวจะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับ Polarity ของ Polymer และมีอิทธิพลต่อคุณสมบัติทางกลทางความร้อน และทางเคมีด้วย ในตารางที่ 2.4 ได้แสดงสถานะโครงสร้างโมเลกุลและวิธีการแปรรูปของพลาสติกในช่วงอุณหภูมิต่างๆ

ตารางที่ 2.4 ตารางแสดงสถานะ โครงสร้างโมเลกุล และวิธีการแปรรูปของพลาสติกในช่วงอุณหภูมิต่าง ๆ

สถานะรูป	แข็งประะเหมือน แก้ว	Thermoelastic ยืด ตัว แบบ elastic ได้ มาก	ช่วงเป็น Thermoplastic เหลวหนืด	ช่วงสลายตัว
โครงสร้างโมเลกุล	มาโครโมเลกุลเกาะ แน่นมาก แรงยึด เหนี่ยวระหว่าง โมเลกุลมาก	มาโครโมเลกุลยัง เกาะกันเหนียวแน่น อยู่พอประมาณ แต่ เคลื่อนไหวได้มาก ขึ้น	มาโครโมเลกุลจะ เคลื่อนไปมาเสียดสี กันไปได้ แรงยึด เหนี่ยวระหว่าง โมเลกุลน้อยมาก	โมเลกุลจะสลายตัว
การทำงาน	ตัดโดยวิธีเสียดเสย และไม่มีเสย การ ประสานแบบแน่น และแยกได้ ชุบผิว ได้ การทำงานจาก ผงพลาสติก-งาน หล่อ	การแปรรูป - ตัด อัด ดึง และการ แปรรูปโดยการดึง และอัดเข้าแม่แบบ	การทำงานจากผง - ฉีดเข้าแบบ Extrusion อัด ทำ โฟม รีด หล่อ หมุน	ไม่มี

2.13.8 สถานะของ Partial crystalline Thermoplastics

Partial crystalline แตกต่างจาก amorphous ที่โครงสร้างของโซ่โมเลกุลเป็นระเบียบ โดยวิธีนี้จะทำให้โซ่โมเลกุลเรียงตัวกันดีและประกอบเป็นผลึกในเขตที่ยังเป็น amorphous ซึ่งอยู่เหนือช่วง ET จะเคลื่อนไหวได้อย่างอิสระ จึงทำให้พลาสติกชนิดนี้เหนียวและยืดหยุ่น พลาสติกที่สำคัญในกลุ่มนี้ก็คือ Polyethylene (PE) Polypropylene (PP) Polyimide (PA) Polyoxymethylene (POM) Polytetrafluorethylene (PTFE) Polyethylene-terephthalate (PETT)

ตารางที่ 2.5 ตารางแสดงสถานะ โครงสร้างโมเลกุลของ Partial crystalline Thermoplastics

สถานะรูป	แข็งประะ เหมือนแก้ว	แข็ง เหนียวยืดหยุ่น จนถึง ช่วง		ช่วงเป็น Thermoplastic	ช่วงสลายตัว
		Thermoelastic			
โครงสร้าง โมเลกุล	ช่วงเป็น amorphous และ crystalline จะแข็งแรงและ มีแรงยึดเหนี่ยว	ส่วนที่เป็น amorphous โมเลกุลเคลื่อน ไหวได้บ้างส่วน ที่เป็นผลึกยัง	ส่วนที่เป็นผลึก จะหลอมละลาย	มาโครโมเลกุล เคลื่อนที่เสียดสี กันได้	โมเลกุลของ Thermoplastic สลายตัว

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนลิขสิทธิ์ไว้เพื่อใช้ในการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้คัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

	ระหว่างโมเลกุลสูง	แข็งแรงยึดเหนี่ยว ระหว่างโมเลกุลในช่วงที่เป็นผลึกสูง			
การทำงาน	ไม่มีการทำงานในช่วงนี้	การตัดโดยเสียเศษและไม่เสียเศษ ประสานแบบแยกตัวได้ และถาวร ชุบผิวได้	การแปรรูป - งานตัด อัด คึง และแปรรูป โดยการคึง-อัด เข้าแม่แบบ	การแปรรูปจากผง - ฉีดเข้าแบบ Extrusion ฯลฯ	ไม่มี

2.13.9 สถานะของ Thermosetting

Thermosetting ประกอบด้วยเส้นโมเลกุล เช่นเดียวกับ Thermoplastic ซึ่งจะถูกทำให้เกาะกันเป็นตาข่ายเมื่อเข้าขบวนการทำงาน เนื่องจากการยึดกันของโซ่โมเลกุลไม่ใช่แรง Covalent จึงมีคุณสมบัติแตกต่างจาก Thermoplastic เป็นอย่างมาก การยึดกันด้วยแรง Valency ระหว่างโซ่โมเลกุลจะขัดขวางการเคลื่อนไหวของโมเลกุลจนกว่าจะถึงจุดสลายตัว พลาสติกที่สำคัญในกลุ่มนี้ได้แก่ Phenolic Melamine unsaturated Polyester Epoxy resin Polyurethane ที่โมเลกุลเกาะตัวเป็นตาข่าย

ตารางที่ 2.6 ตารางแสดงสถานะ โครงสร้างโมเลกุล ของ Thermosetting

สถานะรูป	แข็งเปราะเหมือนแก้ว	ช่วงสลายตัว
โครงสร้างโมเลกุล	โมเลกุลเกาะกันเป็นตาข่าย	โมเลกุลของ Thermosetting สลายตัว
การทำงาน	การตัดโดยวิธีเสียเศษและไม่เสียเศษ การประสานแบบแยกได้และถาวร ชุบผิวได้	ไม่มี

การทำงานจากผง - ในการทำงานจากผง (เช่นงานอัด ฉีดอัด ฉีด ทำโฟม หล่อเคลือบ ฯลฯ) จะทำให้มาโครโมเลกุลเกาะกันเป็นตาข่าย

การแปรรูป - การแปรรูปทำไม่ได้ เนื่องจากโซ่โมเลกุลเกาะกันเป็นตาข่ายดีมาก จะไม่อ่อนตัวเมื่อรับความร้อน

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

2.13.10 ค่าเฉพาะต่าง ๆ สำหรับการทำงาน

ผู้ทำงานพลาสติก ไม่จำเป็นจะต้องรู้กรรมวิธีสังเคราะห์มากนัก แต่สิ่งที่ควรรู้มากกว่าก็คือ ค่าเฉพาะ ซึ่งจะเป็นตัวบอกสภาวะการทำงานแปรรูปได้ของ Thermoplastic และ Thermosetting โดยจะเป็นตัวบอกความแตกต่างระหว่างพลาสติกด้วยกัน และช่วยในการตรวจสอบวัสดุเพื่อนำไปผลิต ผลผลิต คุณภาพต่าง ๆ ตามต้องการด้วย

1) มวลโมเลกุล และ Polymerisation degree

ค่าทั้งสองนี้ได้เคยกล่าวถึงไว้เมื่อตอนต้นบ้างแล้ว ค่านี้กำหนดไว้เพื่อให้รู้ว่าถ้าค่าสูงขึ้น คุณสมบัติทางกลจะดีขึ้นด้วย รวมทั้งช่วงหลอมตัวของ Thermoplastic และการทนต่อสารเคมีของ amorphus Thermoplastic จะเพิ่มขึ้น และความทนทานจะสูงขึ้นด้วยแต่สภาพการไหลพลาสติกในการทำงานจะลดลงดังเช่น Polyethylene ที่มีมวลโมเลกุลสูง จะไม่สามารถทำการฉีดเข้าแบบได้ จะทำได้โดยการอัดเท่านั้น

2) ความหนาแน่นของผง ความหนาแน่นปรากฏ และแฟคเตอร์การเติม

สารพลาสติกที่เตรียมพร้อมที่จะทำงานได้แล้วจะต้องได้รับการกะเกณฑ์ เพื่อส่งเข้าเครื่องในปริมาณที่พอดีแต่ละครั้ง โดยสภาพการไหลได้ของพลาสติก หรือโดยน้ำหนัก ถ้าเป็นวัสดุที่ไหลได้ง่ายมักจะใช้การกะเกณฑ์โดยปริมาตร แต่ถ้าเป็นงานที่ต้องกะเกณฑ์ด้วยจำนวนที่แน่นอนคงที่ ควรใช้วิธีกะเกณฑ์ด้วยน้ำหนัก ความหนาแน่นปรากฏ เป็นการกำหนดมวลของพลาสติกเป็นกรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตร ถ้ามวลของพลาสติกถูกกดด้วยแรง จะได้ความหนาแน่นปรากฏ ค่าแฟคเตอร์การเติมสาร หมายถึงอัตราส่วนความหนาแน่นของกองผงพลาสติก ต่อความหนาแน่นของผง

3) สภาพการไหลของพลาสติก

สภาพการไหลของพลาสติกจะแตกต่างจากของเหลวซึ่งเป็นสารประกอบโมเลกุลต่ำ เนื่องจากโครงสร้างของพลาสติกเป็นสารประกอบมาโครโมเลกุล สภาพการไหลของพลาสติกในสภาวะอ่อนตัวก็คือ การเคลื่อนไหวเสียดสีระหว่างมาโครโมเลกุลด้วยกัน

ในการที่จะกล่าวถึงสภาพการไหลของพลาสติกให้ละเอียดนั้นจะยืดเยื้อมาก จึงขอยกตัวอย่างที่สำคัญที่ใช้ในทางปฏิบัติเท่านั้น

4) ดัชนีการหลอม (Melting index)

การวัดครชนีการหลอมนั้นได้ตั้งมาตรฐานไว้ตาม DIN53735 โดยวัดจาก Polyethylene Polypropylene หรือ Polyester วิธีการนี้เหมาะสำหรับตรวจสอบ Ware inlet แต่จะไม่ได้ค่าที่แน่นอนนัก

5) การทดสอบไหลเลื้อย

เป็นวิธีการทดสอบในทางปฏิบัติเช่นเดียวกับใช้ทดสอบ Thermosetting ได้ด้วย จากการทดสอบนี้ ถ้ามวลยังไหลออกมากในระยะเวลาที่จำกัด ก็หมายความว่าสภาพการไหลยังดี การเปรียบเทียบนี้ ใช้ได้สำหรับ Polymer ที่มีส่วนประกอบทางเคมีเหมือนกัน และทดสอบที่สภาวะเดียวกัน

6) ค่า K

ค่า K วัดจาก Polyvinylchloride ตาม DIN 53726 เป็นค่าเปรียบเทียบของความหนืดที่ได้จากสารละลาย PVC ในสารละลาย จากค่าความหนืดเราสามารถคำนวณค่ามวลโมเลกุลเฉลี่ยได้ (ใช้กับ Polymer อื่นๆ ได้เช่นกัน)

ค่า K และค่าความหนืดตาม DIN จะมีตารางเปรียบเทียบไว้ให้ ซึ่งเมื่อค่า K สูงก็หมายความว่ามวลเอกสารนี้โมเลกุลจะสูงด้วย วนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

7) สภาพการไหลของ Thermosetting

สภาพการไหลของ Thermosetting นั้นแตกต่างจาก Thermoplastic อยู่ตรงที่ การเกาะตัวเป็นคาข่ายของมาโครโมเลกุลของ Thermosetting ปฏิกริยาเกิดขึ้นสองอย่างพร้อมๆกันคือ

ความหนืดลดลง เนื่องจากความร้อนจากปฏิกิริยาถูกปล่อยออกมา

ความหนืดเพิ่มขึ้น เมื่อมาโครโมเลกุลเริ่มเกาะตัวเป็นคาข่าย

ในการวัดปฏิกิริยาทั้งสองยังไม่มีวิธีการวัดที่เหมาะสม จึงให้ใช้วิธีการวัดทั้งสองวิธีที่ได้กล่าวมาแล้ว

8) การทดสอบโดยอัดเป็นแท่ง

เป็นวิธีการคล้าย ๆ กับการหาค่าครรชนีการหลอม พงพลาสติกที่อัดไว้เป็นเม็ดจะถูกนำออกมาจากห้องอบร้อน อัดลงไปในช่องไหล ความยาวของแท่ง คือขนาดสำหรับความสามารถในการไหล

9) การทดสอบโดยการนวด

ทำโดยการเอาผงพลาสติกไปเข้าเครื่องนวดร้อน เพื่อให้เหลวแล้วทำให้แข็ง พร้อมกันนั้นก็วัดโมเมนต์ของมอเตอร์ตามระยะเวลาที่จำกัด กรรมวิธีนี้ ไม่มีมาตรฐาน

10) การทดสอบโดยการทำเป็นรูปถ้วย

เอาผงพลาสติกมาอัดเป็นถ้วยในแท่นอัด แล้ววัดระยะเวลาปิดของแท่นอัด เพื่อให้ได้ขนาดของความเร็วในการแข็งตัว จะมีวิธีในการทดสอบต่อไป โดยการวัดความแข็งที่ความดันคงที่

2.13.11 การเลือกใช้พลาสติก

พลาสติกเป็นสารที่มีคุณสมบัติที่ดี และใช้งานได้กว้างขวาง เนื่องจากพลาสติกส่วนใหญ่เป็นสารประกอบของสารอินทรีย์ ที่ใช้จึงขึ้นอยู่กับกรรมวิธีการผลิตเสียเป็นส่วนใหญ่ สำหรับผู้ผลิตแล้ว สิ่งที่ต้องรู้นั้น ไม่ใช่แค่เพียงกรรมวิธีการผลิตเท่านั้น แต่ควรจะต้องคำนึงถึงคุณสมบัติของวัสดุด้วย สำหรับการเลือกใช้พลาสติกให้เหมาะสมกับงาน มีรายงานการทดสอบมาตรฐานและหนังสือคู่มืออยู่มากที่จะสามารถหาความรู้ได้ตลอดเวลา

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

บทที่ 3

วิธีการดำเนินการ

3.1 ลำดับขั้นตอนในการดำเนินการ

1. การศึกษารายละเอียดเบื้องต้นของโครงการ
2. การประชุมวางแผนการทำงาน
3. การศึกษาหาข้อมูล
4. การออกแบบด้าน Hardware
5. การออกแบบด้าน Software
6. การจัดหาวัสดุที่จะนำมาใช้ในการทำโครงการ
7. การดำเนินการด้าน Hardware
8. การดำเนินการด้าน Software
9. การศึกษาสมบัติของวัสดุที่ใช้ขึ้นรูปชิ้นงาน
10. การดำเนินการด้านวงจรควบคุมการทำงาน


3.2 แผนการทำงานและสร้างเครื่องสร้างชิ้นงานต้นแบบ FDM

แผนการทำงานที่จะนำมาใช้ในการทำโครงการ โดยสรุปโครงการออกเป็น 3 ส่วน คือ ด้าน Hardware, ด้าน Software, และด้านวัสดุที่จะนำมาสร้างเป็นชิ้นงาน เพื่อให้สะดวกในการปฏิบัติ และมีการวางแผนการทำงานเป็น Gantt Chart เพื่อให้สะดวกในการทำความเข้าใจและตรวจสอบการทำงาน

ด้าน Hardware แบ่งการทำงานออกเป็น การศึกษา , การออกแบบ, การคัดเลือกแบบ , การจัดซื้อ , และการประกอบเครื่องสร้างชิ้นงานต้นแบบ

ด้าน Software แบ่งการทำงานออกเป็น การศึกษา , การออกแบบ , การสร้างโปรแกรม , การตรวจสอบโปรแกรม , การตรวจสอบโปรแกรมกับเครื่องสร้างชิ้นงานต้นแบบที่ทำการสร้างขึ้น , และการตรวจสอบ

ด้าน วัสดุที่จะนำมาใช้ในการขึ้นรูปชิ้นงาน แบ่งการทำงานออกเป็น การศึกษา , การจัดซื้อ , การตรวจสอบคุณสมบัติ , และการทดสอบกับเครื่องสร้างชิ้นงานต้นแบบที่ทำการสร้างขึ้น

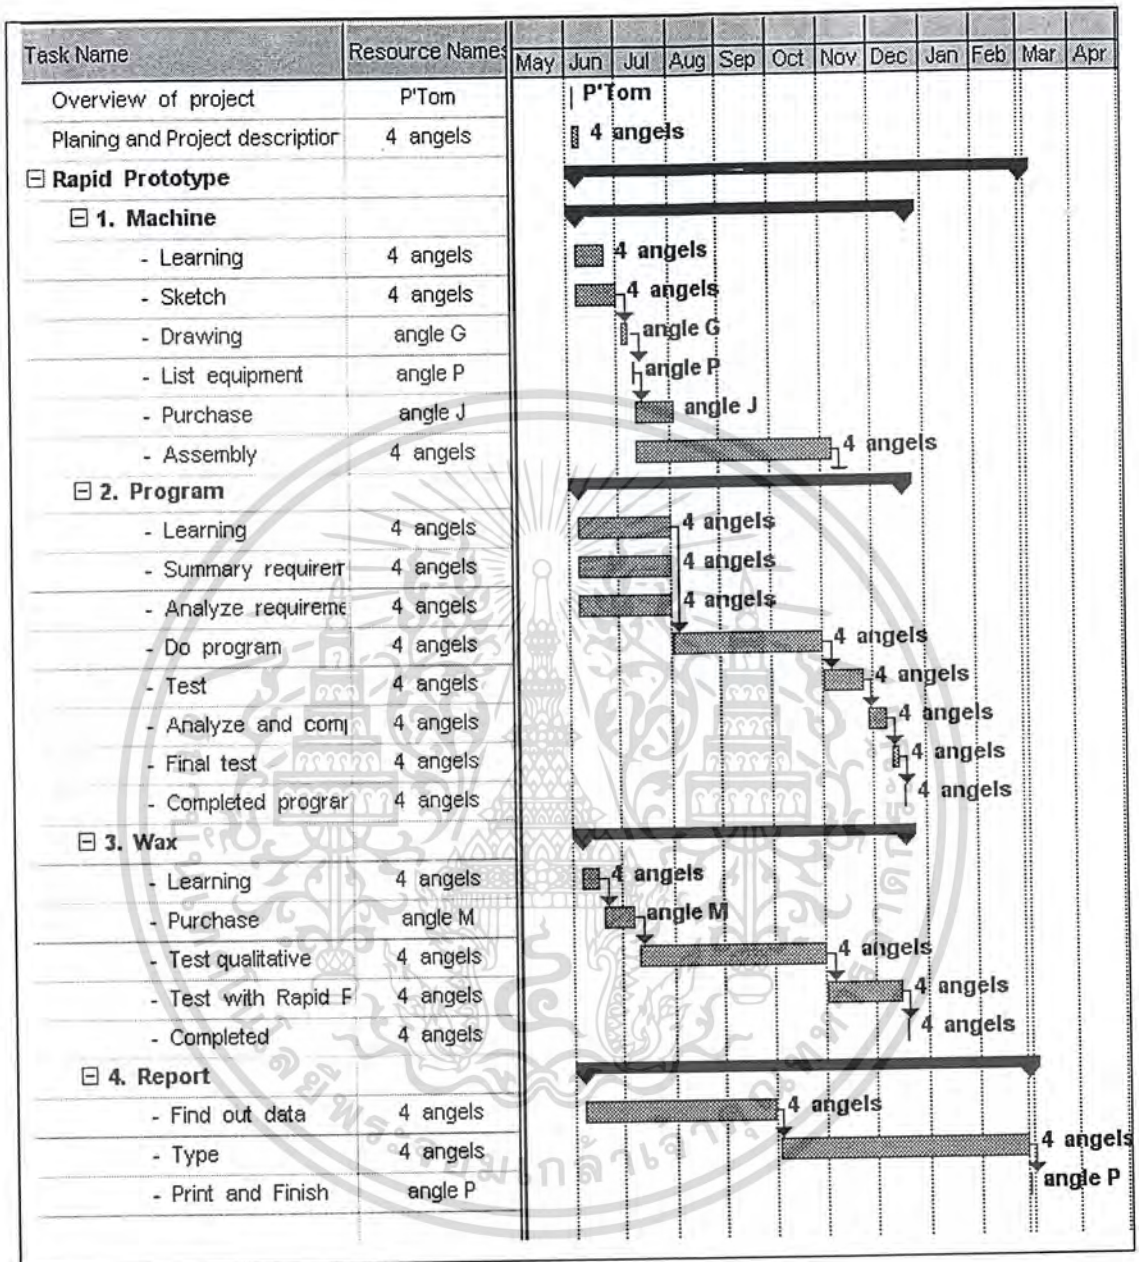

รูปที่ 3.1 แผนการดำเนินการ การศึกษาการสร้างเครื่องสร้างชิ้นงานต้นแบบอย่างรวดเร็ว

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

3.3 การศึกษาหาข้อมูล

โดยแบ่งเป็นการศึกษาข้อมูลต่างๆ ตามที่ได้แบ่งไว้

3.3.1 ด้าน Hardware

ได้ทำการศึกษาหาข้อมูลดังนี้

- การใช้เครื่องมือเครื่องจักรต่าง ๆ
- ส่วนประกอบต่าง ๆ ที่จำเป็นต้องใช้สำหรับเครื่องที่จะทำการสร้างขึ้น

โดยทำการศึกษาจาก

- วิทยานิพนธ์ที่มีเนื้อหาใกล้เคียงกัน
- ข้อมูลต่างๆจากห้องสมุด
- ข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต
- ปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ
- สอบถามจากร้านค้า

3.3.2 ด้าน Software

ได้ทำการศึกษาหาข้อมูลดังนี้

- การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วยภาษาต่าง ๆ PASCAL ,BASIC , C++
- การสร้างโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วยโปรแกรม Visual Studio และ Delphi

โดยทำการศึกษาจาก

- วิทยานิพนธ์ที่มีเนื้อหาใกล้เคียงกัน
- หนังสือคู่มือการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
- โปรแกรมการสอน โปรแกรมคอมพิวเตอร์
- ปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ

3.3.3 ด้าน วัสดุที่ใช้ขึ้นรูปชิ้นงาน

ได้ทำการศึกษาหาข้อมูลดังนี้

- คุณลักษณะของซีพียู
- คุณลักษณะของเทอร์โมพลาสติก


โดยทำการศึกษาจาก

- วิทยานิพนธ์ที่มีเนื้อหาใกล้เคียงกัน
- ข้อมูลจากห้องสมุด
- ข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต
- ปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ
- ปรึกษาอาจารย์จากภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์
- สอบถามจากร้านค้า

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

3.4 การออกแบบด้าน Hardware (แบบรายละเอียดแสดงในภาคผนวก ข)


ได้ทำการออกแบบเครื่องสร้างชิ้นงานต้นแบบ (RP) ออกเป็น 2 แบบ คือแบบที่ใช้เทอร์โมพลาสติกกรี๊ดเป็นเส้น และแบบที่ใช้การฉีดซีพี้งในการขึ้นรูปชิ้นงาน โดยมีขั้นตอนในการออกแบบ ดังนี้

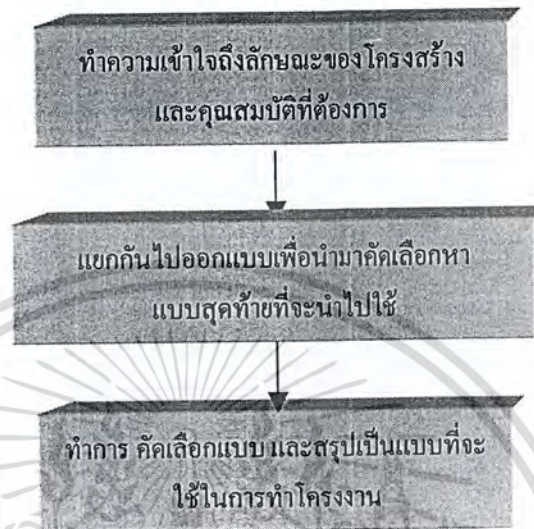

รูปที่ 3.2 การออกแบบส่วน Hardware


3.4.1 การออกแบบเครื่องสร้างชิ้นงานต้นแบบ ส่วนโครงสร้างหลัก

โครงสร้างหลัก ของเครื่องสร้างชิ้นงานต้นแบบ ได้ออกแบบมาเพื่อใช้สำหรับวาง ชุดควบคุมการเคลื่อนที่ แกน XY ชุดควบคุมการเคลื่อนที่แกน Z และเป็นที่ได้ชุดวงจรควบคุมทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยได้ออกแบบดังนี้

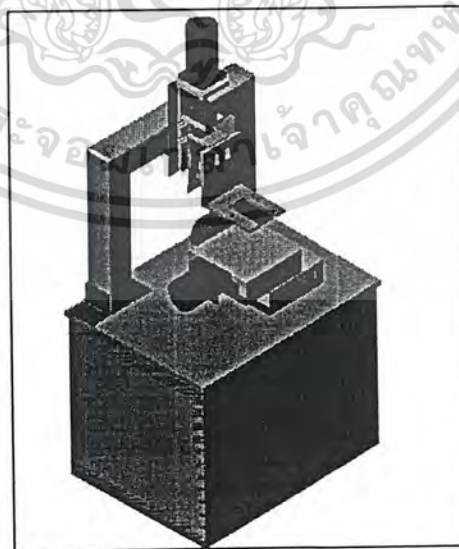


รูปที่ 3.3 แบบเครื่องสร้างชิ้นงานต้นแบบ ส่วน โครงสร้างหลัก

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

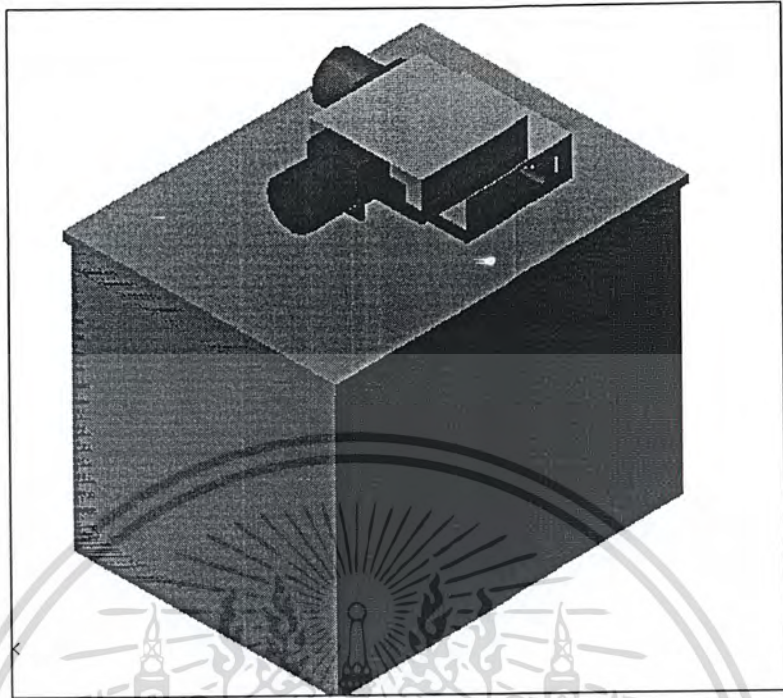


รูปที่ 3.4 แบบเครื่องสร้างชิ้นงานต้นแบบ ส่วนฐานของเครื่อง และชุดขับเคลื่อนแกน XY

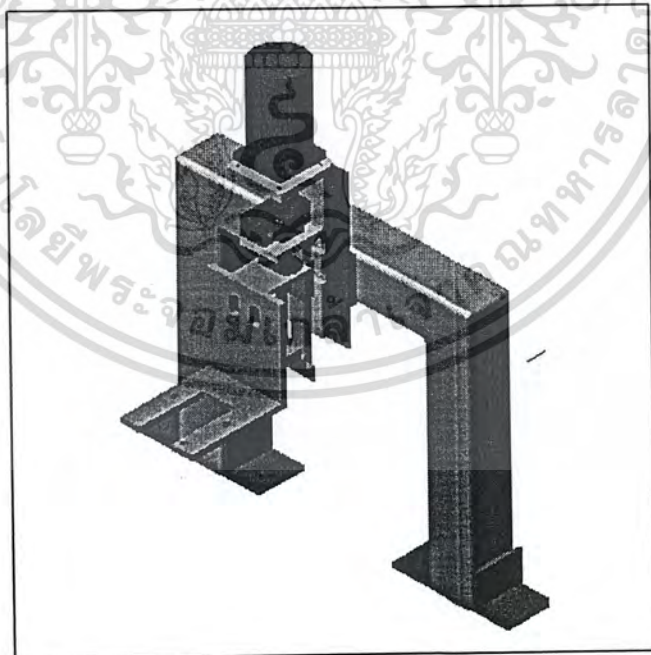


รูปที่ 3.5 แบบเครื่องสร้างชิ้นงานต้นแบบ ส่วนชุดขับเคลื่อนแกน Z

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

3.4.2 การออกแบบเครื่องสร้างชิ้นงานต้นแบบ ส่วนหัวฉีดซีพี้ง แบบที่ 1 ครอบอกสแตนเลส ใส่หัวฉีดทองเหลือง ถอดประกอบได้

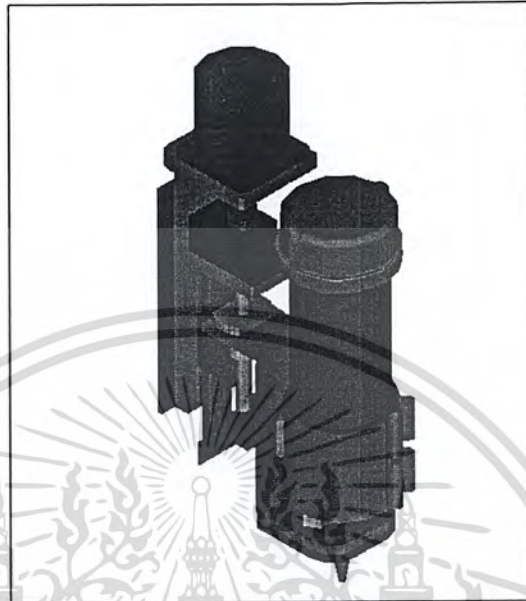


รูปที่ 3.6 แบบหัวฉีดซีพี้ง แบบที่ 1 ครอบอกสแตนเลส ใส่หัวฉีดทองเหลือง ถอดประกอบได้

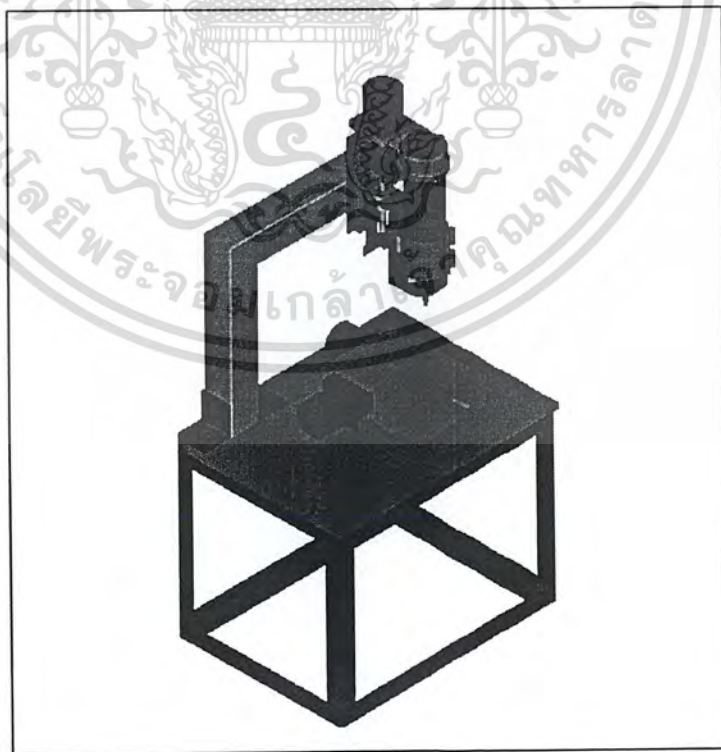


รูปที่ 3.7 แบบเครื่องสร้างชิ้นงานต้นแบบ แบบที่ 1 ครอบอกสแตนเลสใส่หัวฉีดทองเหลือง ถอดประกอบได้ เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

3.4.3 การออกแบบเครื่องสร้างชิ้นงานต้นแบบ ส่วนหัวฉีดซีฟิ่ง แบบที่ 2 หัวฉีดอลูมิเนียม

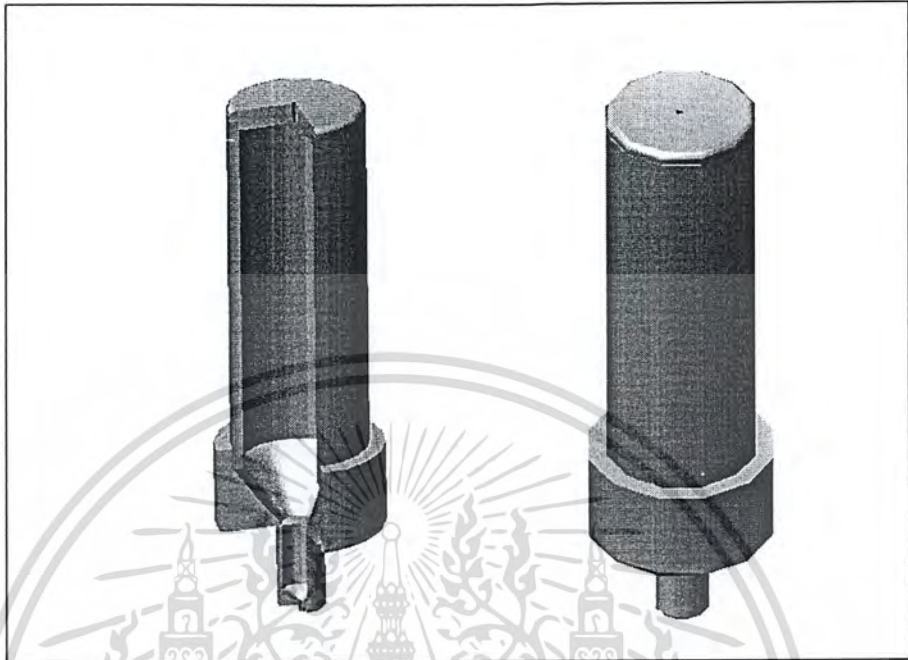


รูปที่ 3.8 แบบหัวฉีดซีฟิ่ง แบบที่ 2 หัวฉีดอลูมิเนียม

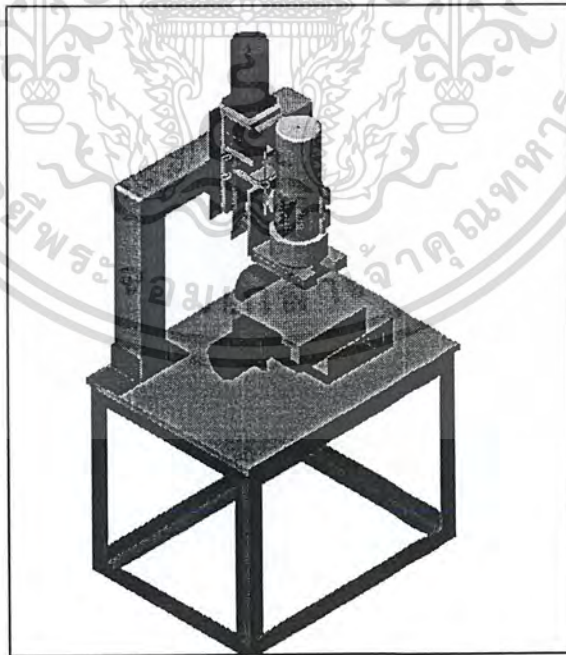


รูปที่ 3.9 แบบเครื่องสร้างชิ้นงานต้นแบบ แบบที่ 2 หัวฉีดอลูมิเนียม

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

3.4.4 การออกแบบเครื่องสร้างชิ้นงานต้นแบบ ส่วนหัวฉีดเทอร์โมพลาสติก

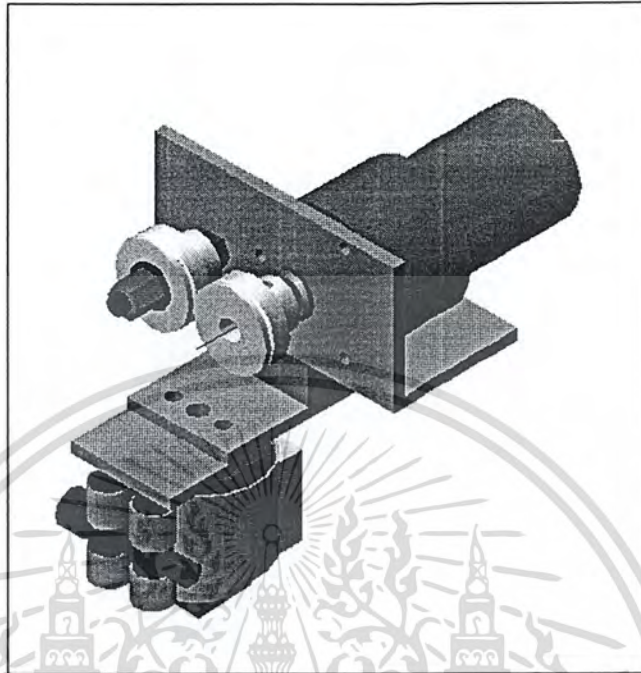

รูปที่ 3.10 แบบหัวฉีดเทอร์โมพลาสติก

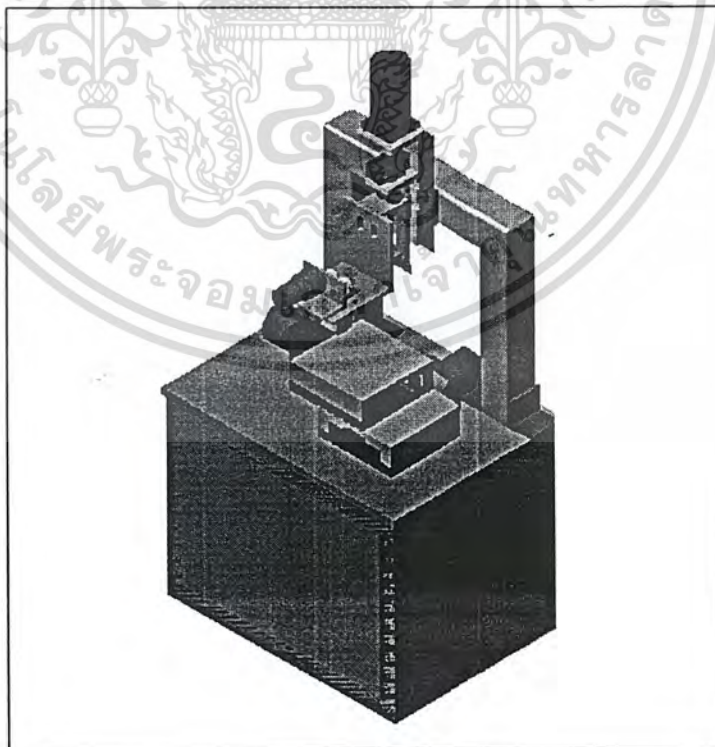


รูปที่ 3.11 แบบเครื่องสร้างชิ้นงานต้นแบบ แบบที่ 3 หัวฉีดเทอร์โมพลาสติก

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

3.5 การออกแบบด้าน Software


ในการออกแบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการควบคุมการทำงานของเครื่อง Rapid Prototype แบบ FDM ได้เลือกใช้โปรแกรม Delphi 5.0 ในการสร้างโปรแกรมควบคุมการทำงาน โดยแบ่งการควบคุมออกเป็น 2 ส่วน

1) การควบคุมส่วน Hardware เป็นการควบคุมเกี่ยวกับการรับข้อมูลภาพของชิ้นงานที่ต้องการขึ้นรูป, การเลื่อนภาพเป็นชั้น ๆ และการควบคุมเครื่องให้ฉีดขึ้นรูปชิ้นงานตามที่ต้องการ ลำดับการทำงาน ดังรูปที่ 3.12

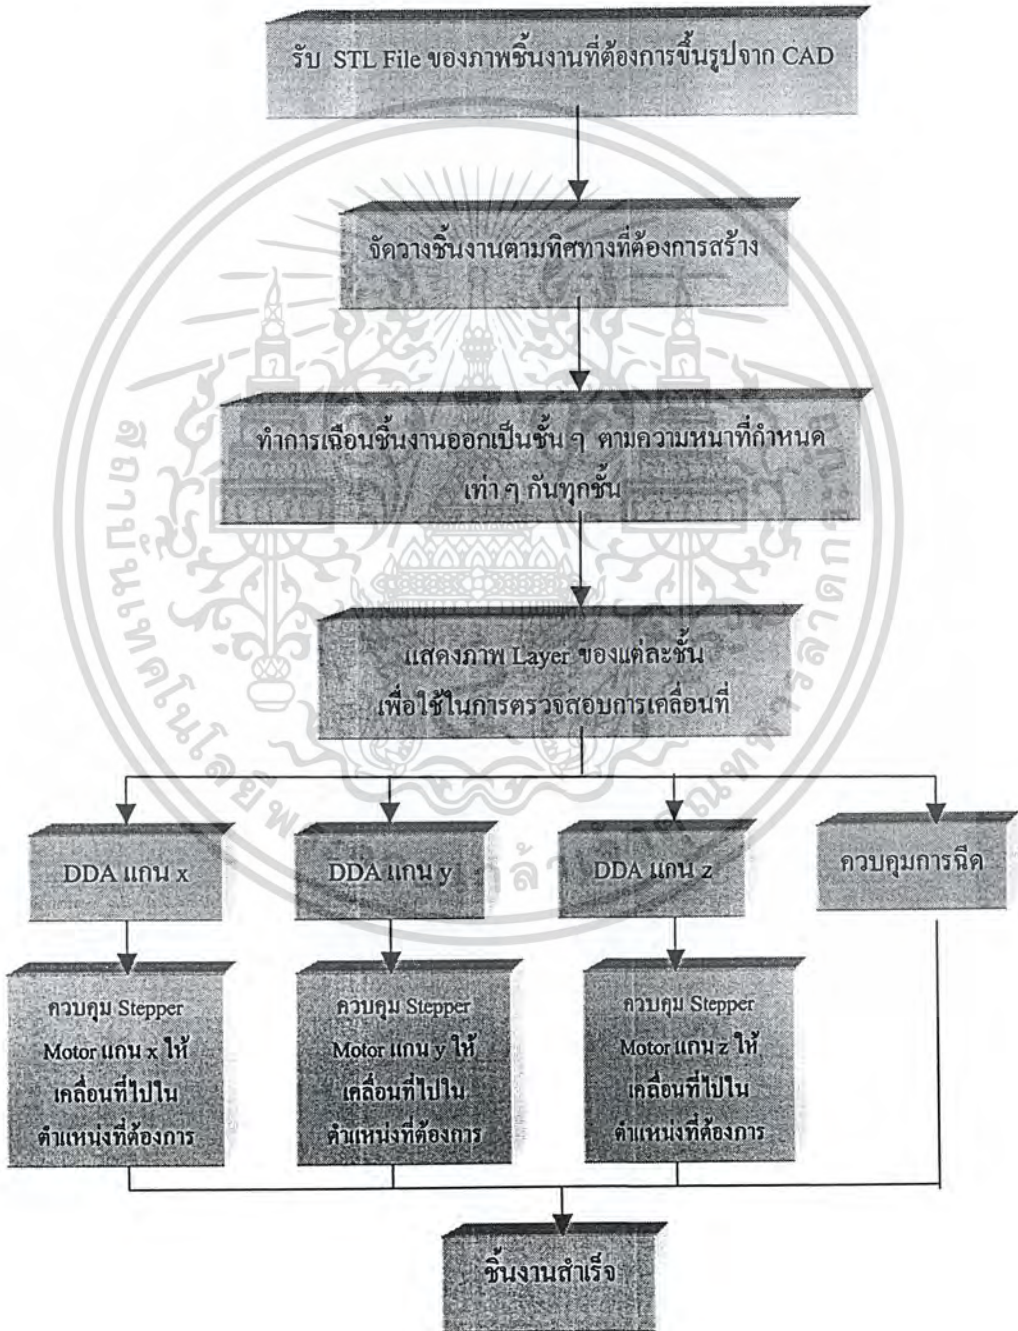

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับใช้เพื่อการศึกษาเท่านั้น เมื่ออนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

2) การควบคุมอุณหภูมิของอุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิ ที่บริเวณหัวฉีด เพื่อใช้ในการควบคุมอุณหภูมิของวัสดุที่ใช้ ที่ใช้ในการฉีดขึ้นรูปชิ้นงาน ต้องทำการควบคุมอุณหภูมิที่เหมาะสม เพื่อไม่ให้หลอมเหลวมากเกินไป หรือ ไม่หลอมเหลว เพื่อให้ฉีดขึ้นรูปชิ้นงานได้มีประสิทธิภาพมากที่สุด ในการออกแบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการควบคุมทำได้ดังรูปที่ 3.13

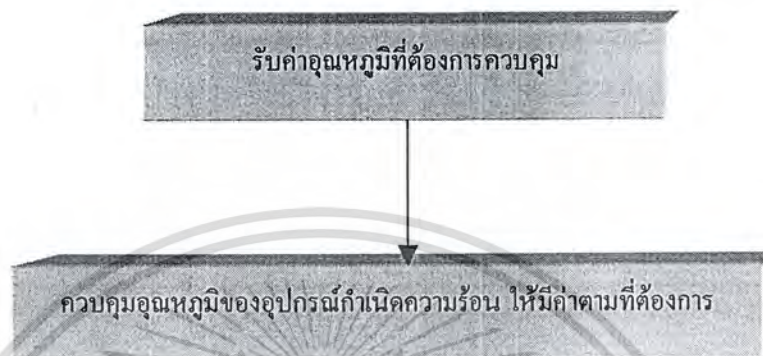

รูปที่ 3.13 การออกแบบ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการควบคุมอุณหภูมิของอุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิ

3.6 การจัดหาวัสดุที่จะนำมาใช้ในการทำโครงการงาน

มีขั้นตอนในการจัดหาดังรูปที่ 3.14



รูปที่ 3.14 การจัดหาวัสดุที่จะนำมาใช้ในโครงการงาน

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

3.7 การดำเนินการด้าน Hardware

ทำการสร้างเครื่อง RP ตามที่ได้ออกแบบไว้ทั้ง 3 แบบ โดยแบ่งส่วนประกอบของ Hardware ออกเป็น 2 ส่วน คือ โครงสร้างหลัก ซึ่งจะมีลักษณะเหมือนกันทั้ง 3 แบบ และ หัวฉีดขึ้นรูปชิ้นงานซึ่งมีลักษณะที่แตกต่างกันออกไป

3.7.1 โครงสร้างหลักของเครื่องสร้างชิ้นงานต้นแบบ

1) ชุดควบคุมการเคลื่อนที่แกน x ประกอบไปด้วย อุปกรณ์ดังตารางที่ 3.1

ตารางที่ 3.1 อุปกรณ์ในชุดควบคุมการเคลื่อนที่แกน X


ชนิด	จำนวน	ขนาด
1. โต๊ะรองรับชิ้นงาน	1	12.7 x 12.7 x 4.5 cm
2. บอลล์สกรู	1	-
3. สเต็ปเปอร์มอเตอร์	1	4.9 V 1 A./Phase
4. ชุดควบคุมแกน X	1	-
5. Relay Switch	1	-

2) ชุดควบคุมการเคลื่อนที่แกน y ประกอบไปด้วย อุปกรณ์ดังตารางที่ 3.2

ตารางที่ 3.2 อุปกรณ์ในชุดควบคุมการเคลื่อนที่แกน y

ชนิด	จำนวน	ขนาด
1. โต๊ะรองรับชิ้นงาน	1	12.7 x 12.7 x 4.5 cm
2. บอลล์สกรู	1	-
3. สเต็ปเปอร์มอเตอร์	1	4.9 V 1 A./Phase
4. ชุดควบคุมแกน Y	1	-
5. Relay Switch	1	-

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

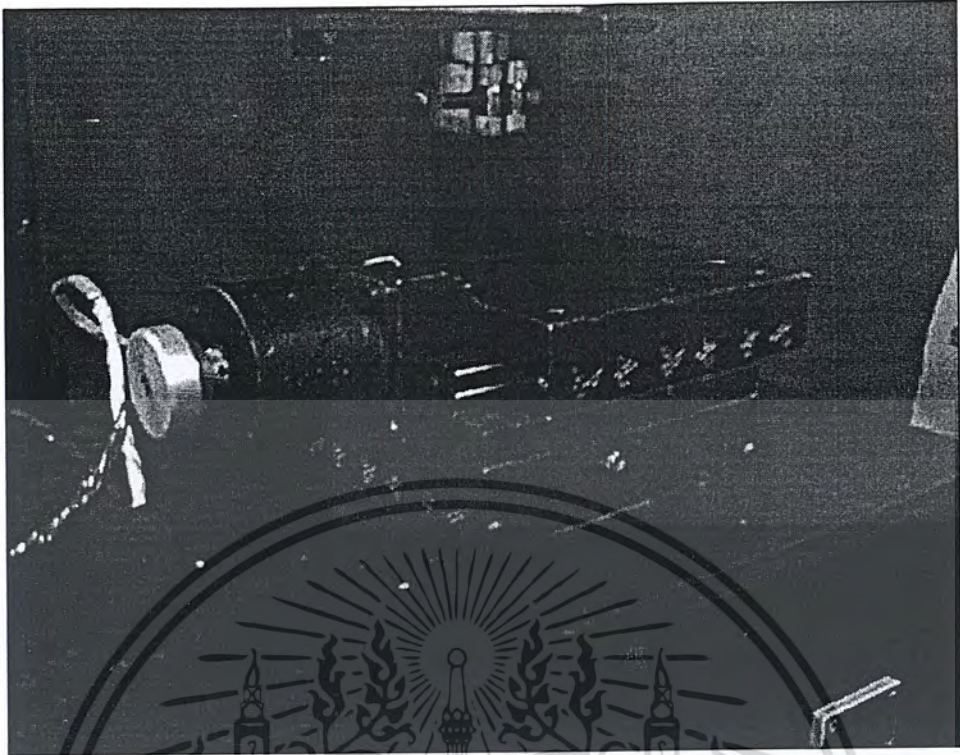

รูปที่ 3.15 ชุดควบคุมการเคลื่อนที่แกน XY


3) ชุดควบคุมการเคลื่อนที่แกน Z ประกอบไปด้วยอุปกรณ์ดังตารางที่ 3.3

ตารางที่ 3.3 อุปกรณ์ในชุดควบคุมการเคลื่อนที่แกน Z

ชนิด	จำนวน	ขนาด
1. แผ่นเหล็ก	1	7.6 x 17.5 x 0.5 cm
	1	4.5 x 8.0 x 0.5 cm
	1	5 x 3.8 x 0.75 cm
	1	5.8 x 15.1 x 0.3 cm
	1	3.3 x 2.75 x 0.2 cm
	2	10.0 x 8.0 x 0.5 cm
2. แผ่นอลูมิเนียม	1	6.5 x 6.0 x 0.4 cm
3. แผ่นไม้	2	10.0 x 8.0 x 0.5 cm
4. น็อต	8	6 mm
	4 (มอเตอร์)	4 mm
	2 (แปรง)	3 mm
	6	5 mm


เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านอื่นๆ
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ชนิด	จำนวน	ขนาด
5. สเต็ปเปอร์มอเตอร์	1	4.9 V 1 A./Phase
6. แบตเตอรี่	1	1.7 x 14 x 0.75 cm
7. บอลล์สกรู	1	-
8. แบร็อง	1	ผศ.นอก 16 mm ผศ.ใน 14 mm
9. ตัวล็อกแบตเตอรี่	1	3 x 3.5 x 0.9 cm
10. แผ่นไม้	2	10.0 x 8.0 x 0.5 cm
11. ชุดควบคุมแกน z	1	-

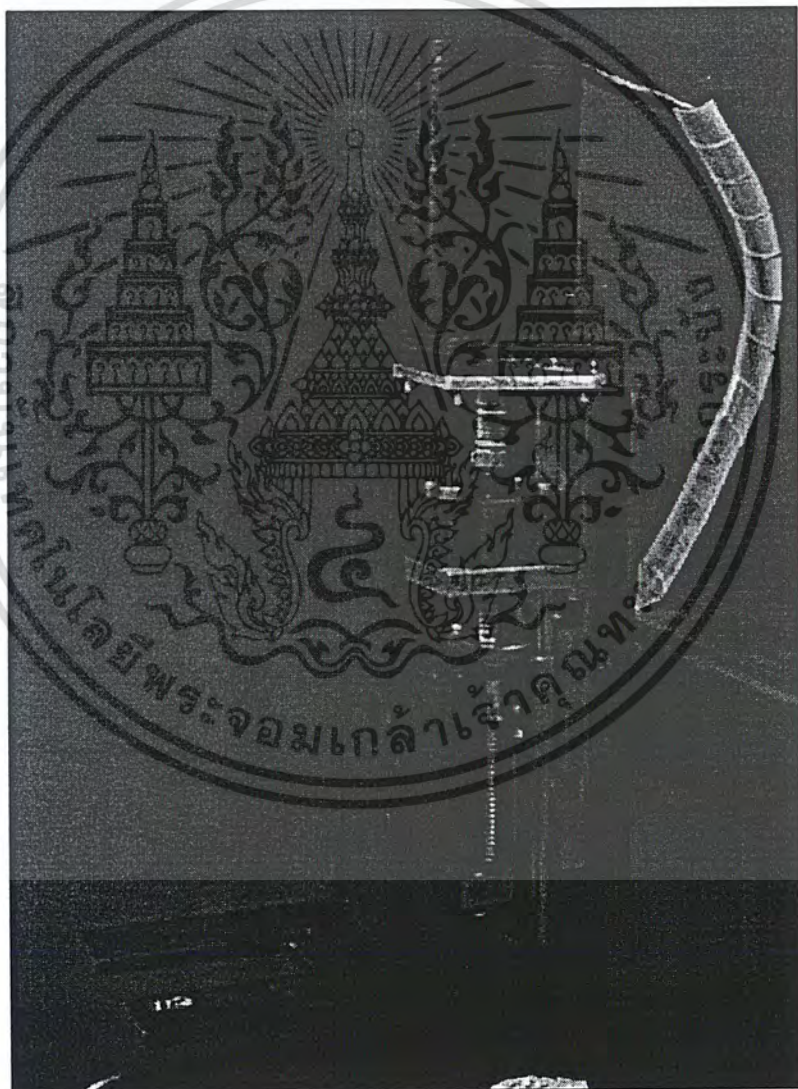

รูปที่ 3.16 ชุดควบคุมการเคลื่อนที่แกน z

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

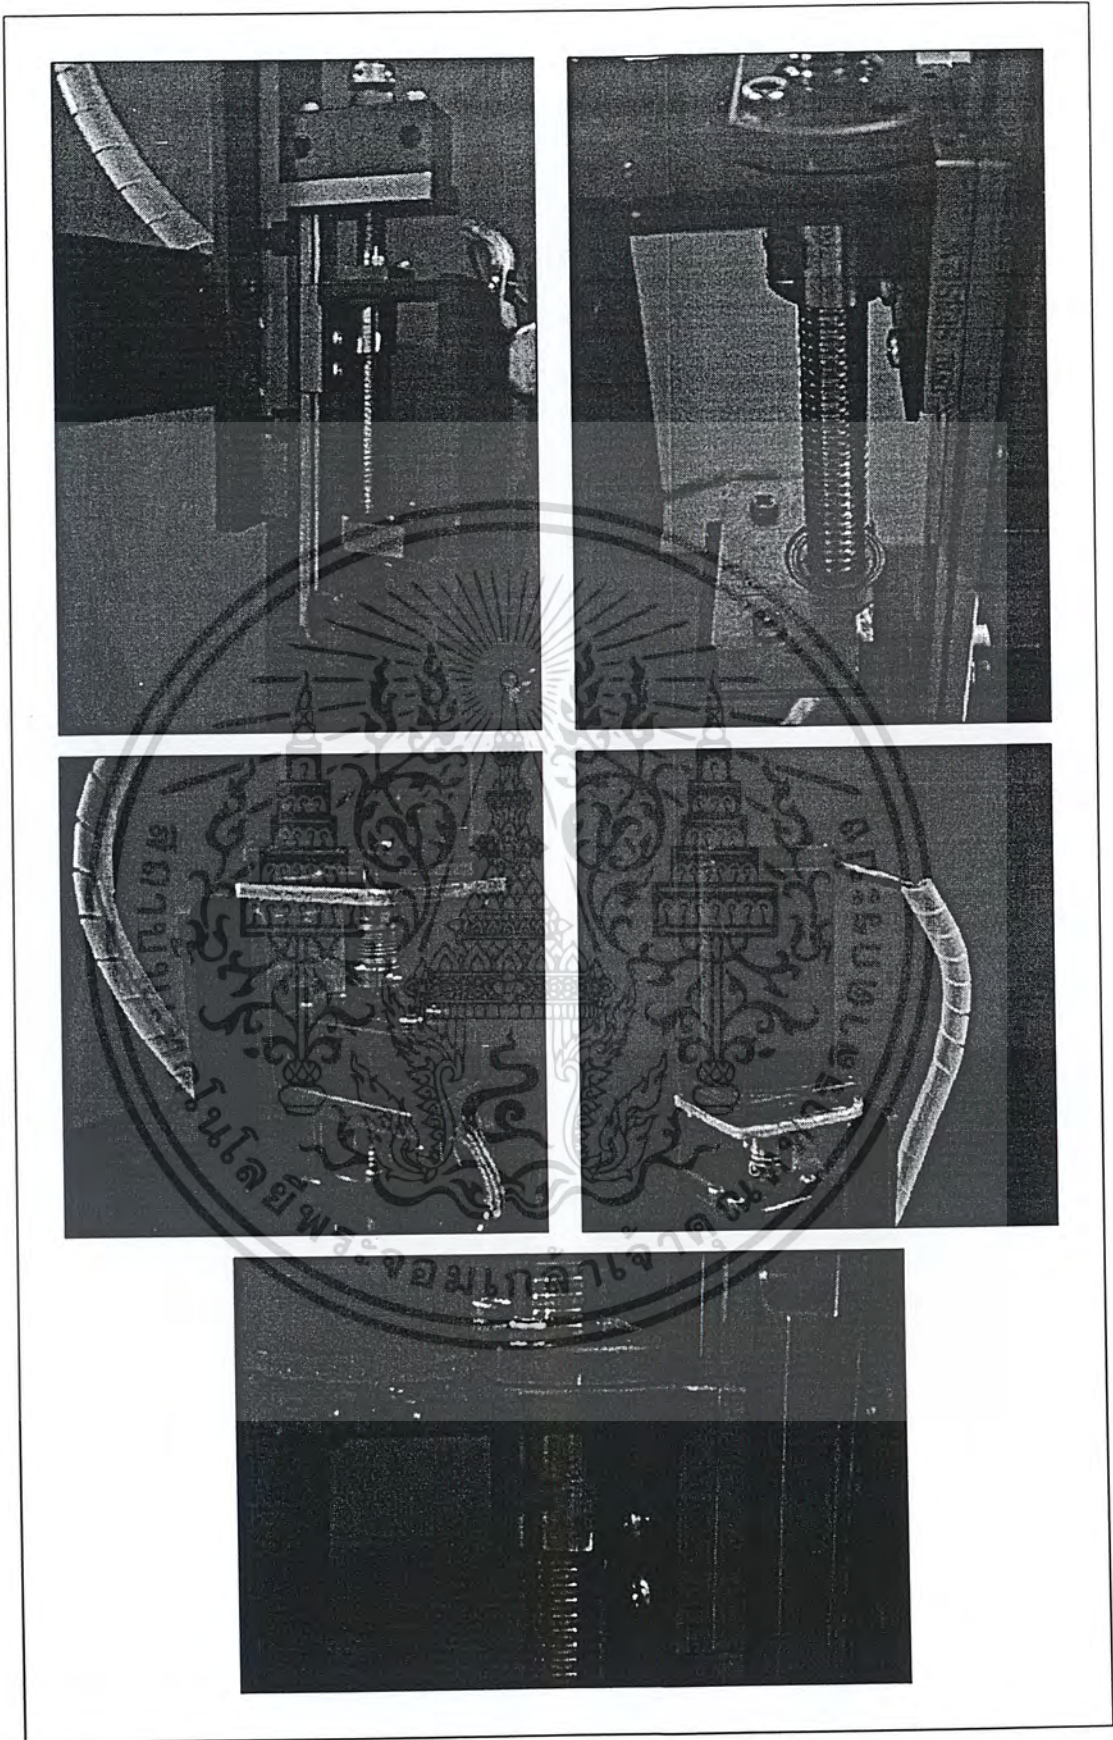

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับใช้ภายในเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้เผยแพร่ไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

4) โครงสร้างทั่วไป เป็นโครงสร้างที่ใช้ในการวางอุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดชั้นรูปชั้นงาน, ฐานวางชิ้นงาน, ชุดควบคุม, และวงจรทางไฟฟ้าทั้งหมด ประกอบไปด้วยอุปกรณ์ดังตารางที่ 3.4


ตารางที่ 3.4 อุปกรณ์ในโครงสร้างทั่วไป

ชนิด	จำนวน	ขนาด
1. แผ่นเหล็ก	1	31.0 x 40.5 x 1.0 cm
2. เหล็กฉาก 1 นิ้ว	4	25.0 cm
	4	40.0 cm
3. เหล็กฉาก 2 นิ้ว	2	5.0 cm
4. เหล็ก 2 นิ้ว	2	29.5 cm
	1	32.0 cm
4. น็อต	5 (ฐาน)	0.8 cm
	4 (ชุดขับเคลื่อน แกน XY)	0.6 cm
	16 (ฝาด้านข้าง)	0.4 cm
5. พอร์ตเครื่องพิมพ์	2	-
6. แผ่นไม้สำหรับฐาน	1	38.0 x 32.0 x 0.8 cm
7. แผ่นอะคริลิก	2	29.5 x 30.0 x 0.1 cm
	2	40.0 x 30.0 x 0.1 cm




เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับรูปที่ 3.18 โครงสร้างทั่วไปของเครื่องสร้างชิ้นงานต้นแบบไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

5) อุปกรณ์ Pneumatic ประกอบไปด้วย สายลม, อุปกรณ์กำเนิดความดันลม, อุปกรณ์ควบคุมความดันลม เพื่อให้เป็นแรงดันให้ ซีลิ่ง ไหลออกจากกระบอกฉีดลงบนฐาน ขึ้นรูปเป็นชิ้นงานที่ต้องการ

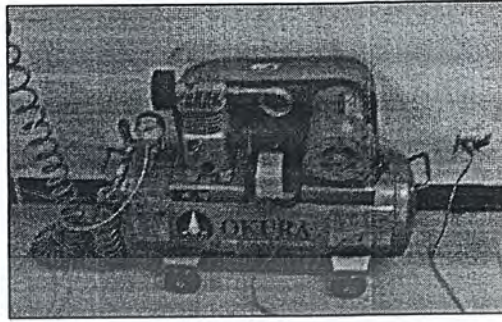


รูปที่ 3.19 อุปกรณ์กำเนิดความดันลม

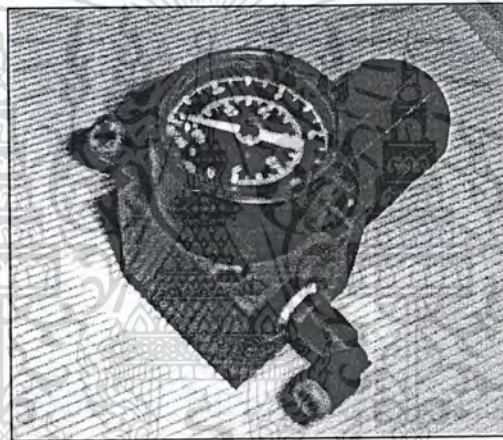

รูปที่ 3.20 อุปกรณ์ควบคุมความดันลม

6) อุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิ เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ปรับอุณหภูมิให้ได้ตามที่ต้องการ เพื่อควบคุมอุณหภูมิของ ซีลิ่ง หรือ เทอร์โมพลาสติก ที่ใช้ในการขึ้นรูปชิ้นงานให้เหมาะสม

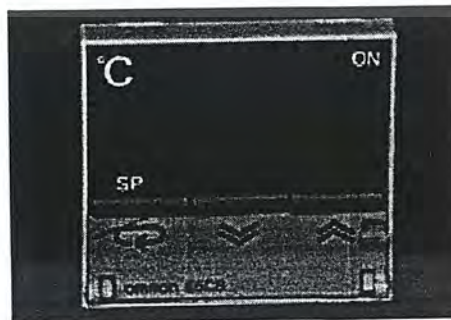

รูปที่ 3.21 อุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิ


เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาค้นคว้าเท่านั้น เมื่ออนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

3.7.2 หัวฉีดขึ้นรูปชิ้นงานแบบชิ้นงานขึ้นฝั่ง แบบที่ 1 ครอบอกสแตนเลสใส่หัวฉีดทองเหลือง ถอดประกอบได้

เป็นหัวฉีดที่ใช้ในการฉีดขึ้นรูปชิ้นงาน โดยใช้ซีฟิ่งบดละเอียด ใส่ลงในครอบอกฉีด ทำการหลอมละลายด้วยอุณหภูมิที่เหมาะสม จากนั้นฉีดผ่านรูเล็ก ๆ ที่บริเวณด้านล่าง ด้วยความดันลม จากอุปกรณ์กำเนิดความดันลม ที่ทำการควบคุมได้ตามความต้องการ เคลื่อนที่สร้างชิ้นงานทีละชั้น จนสำเร็จเป็นชิ้นงานตามที่ได้ทำการออกแบบไว้ ประกอบขึ้นจากครอบอกสแตนเลส ด้านบนมีฝาซึ่งทำเกลียวไว้สำหรับเปิด-ปิด เพื่อเติมซีฟิ่งได้ ประกอบหัวฉีดขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.1 มิลลิเมตร ที่ด้านล่างด้วยเกลียวซึ่งถอดประกอบได้ ให้ความร้อนสำหรับหลอมละลายซีฟิ่งด้านใน ด้วย อุปกรณ์กำเนิดความร้อน บริเวณครอบอกสแตนเลส ควบคุมอุณหภูมิให้เหมาะสม ด้วย อุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิ แสดงผลทางหน้าจอ ควบคุมการไหลของซีฟิ่งด้วยความดันลม จากอุปกรณ์กำเนิดความดันลม และปรับค่าความดันให้เหมาะสมตามความต้องการด้วย อุปกรณ์ควบคุมความดันลม

ตารางที่ 3.5 อุปกรณ์ในหัวฉีดขึ้นรูปซีฟิ่ง แบบที่ 1 ครอบอกสแตนเลสใส่หัวฉีดทองเหลือง ถอดประกอบได้

ชนิด	จำนวน	ขนาด
1. สแตนเลสรูปทรงครอบอกพร้อมฝาครอบ	1	พ.ศ. 6 cm / ยาว 18.7 cm
2. อุปกรณ์กำเนิดความร้อน	1	350 วัตต์
3. หัวฉีดทองเหลือง	1	พ.ศ. 13.3 mm

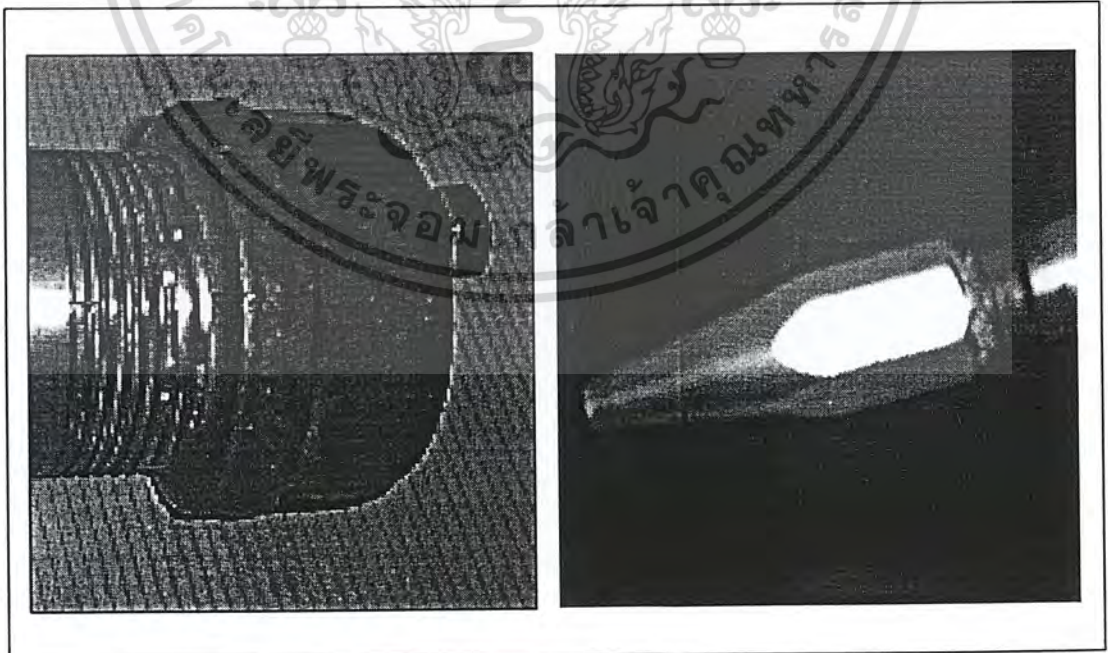

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับรูปที่ 3.22 ฝาเกลียวและหัวฉีดของหัวฉีดซีฟิ่งแบบที่ 1 ถ้าไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

3.7.3 หัวฉีดขึ้นรูปชิ้นงานแบบชิ้นงานซีฟิ่ง แบบที่ 2 หัวฉีดอลูมิเนียม

เป็นหัวฉีดที่ใช้ในการฉีดขึ้นรูปชิ้นงาน โดยใช้ซีฟิ่งบดละเอียด ใสลงในกระบอกลูกฉีด ทำการหลอมละลายด้วยอุณหภูมิที่เหมาะสม จากนั้นฉีดผ่านรูเล็ก ๆ ที่บริเวณด้านล่าง ด้วยความดันลม จาก อุปกรณ์กำเนิดความดันลม ที่ทำการควบคุมได้ตามความต้องการ เคลื่อนที่สร้างชิ้นงานทีละชั้น จนสำเร็จเป็นชิ้นงานตามที่ได้ทำการออกแบบไว้ ประกอบขึ้นจากอลูมิเนียมกลวง 1 ชั้น และ อลูมิเนียมตัน กลึงเรียวด้านใน เชื่อมติดกัน หัวฉีดเจาะรูด้านล่างขนาด 0.1 มิลลิเมตร เพื่อเป็นทางออกของซีฟิ่ง ด้านบนมีรูสำหรับเติมซีฟิ่ง ขนาด 0.8 มิลลิเมตร ปิดแน่นด้วยน็อตขนาด 0.8 มิลลิเมตร ให้ความร้อนสำหรับหลอมละลายซีฟิ่งด้านใน ด้วย อุปกรณ์กำเนิดความร้อน 2 ตัว บริเวณปลายหัวฉีด และบริเวณกระบอกลูกฉีดซีฟิ่ง ควบคุมอุณหภูมิที่เหมาะสม ด้วย อุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิ แสดงผลทางหน้าจอ ควบคุมการไหลของซีฟิ่งด้วยความดันลม จากอุปกรณ์กำเนิดความดันลม และปรับค่าความดันให้เหมาะสมตามความต้องการด้วยอุปกรณ์ควบคุมความดันลม

ตารางที่ 3.6 อุปกรณ์ในหัวฉีดขึ้นรูปชิ้นงานซีฟิ่ง แบบที่ 2

ชนิด	จำนวน	ขนาด
1. อลูมิเนียมทรงกระบอกลูกกลวง	1	เส้นผ่านศูนย์กลาง 6.33 c.m. ยาว 17.5 c.m.
2. อลูมิเนียมทรงกระบอกลูกตัน	1	เส้นผ่านศูนย์กลาง 7.8 c.m. ยาว 7 c.m.
3. อุปกรณ์กำเนิดความร้อน 2.5 นิ้ว	1	กำลัง 350 watt
3. อุปกรณ์กำเนิดความร้อน 1 นิ้ว	1	กำลัง 350 watt
4. ท่อลม	1	เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 c.m.





รูปที่ 3.23 อุปกรณ์ของหัวฉีดซีฟิ่งแบบที่ 2

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้


3.7.4 หัวฉีดขึ้นรูปชิ้นงานแบบชิ้นงานเทอร์โมพลาสติก

เป็นหัวฉีดที่ใช้ในการฉีดขึ้นรูปชิ้นงาน โดยใช้เทอร์โมพลาสติกเส้น รีดผ่านหัวรีดลงไปบนหัวฉีดซึ่งทำการหลอมละลายออกเป็นเส้นเทอร์โมพลาสติกขนาด 0.1 เซนติเมตร เท่ากับรูของหัวฉีด เคลื่อนที่สร้างชิ้นงานทีละชั้น จนสำเร็จเป็นชิ้นงานตามที่ได้ทำการออกแบบไว้ประกอบขึ้นด้วย หัวรีด 2 หัว และหัวฉีดขึ้นรูปชิ้นงานควบคุมการรีดด้วยมอเตอร์ หัวฉีดเจาะรูด้านล่าง ขนาด 0.1 มิลลิเมตร เพื่อเป็นทางออกของเทอร์โมพลาสติก ด้านบนเป็นหัวรีด 2 หัว ควบคุมด้วยมอเตอร์ ให้ความร้อนสำหรับหลอมละลายเทอร์โมพลาสติกด้านใน ด้วย อุปกรณ์กำเนิดความร้อนบริเวณปลายหัวฉีด ควบคุมอุณหภูมิให้เหมาะสม ด้วยอุปกรณ์ควบคุมความร้อน แสดงผลทางด้านจอหน้าของเครื่อง

ตารางที่ 3.7 อุปกรณ์ในหัวฉีดขึ้นรูปชิ้นงานเทอร์โมพลาสติก

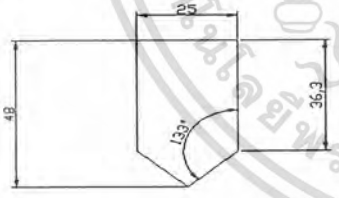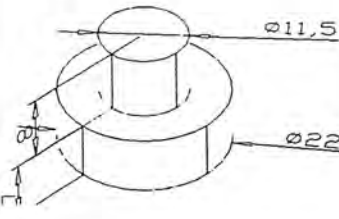ชนิด	จำนวน	ขนาด
1. DC Motor	1	24 V
2. แผ่นไม้อัด	1	2.3*3.5 c.m.
	1	3.2*3.2 c.m.
3. แผ่นเหล็ก	1	3.2*6.3 c.m.
4. แผ่นเหล็กฉาก	1	3.9*7.2 c.m.
5. อุปกรณ์กำเนิดความร้อน 1 นิ้ว	1	350 watt
6. หัวฉีดทองแดง 	1	เส้นผ่านศูนย์กลาง 2.5 c.m.
7. หัวป้อนเทอร์โมพลาสติก(ทองเหลือง) 	1	เส้นผ่านศูนย์กลาง 2.2 c.m.

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

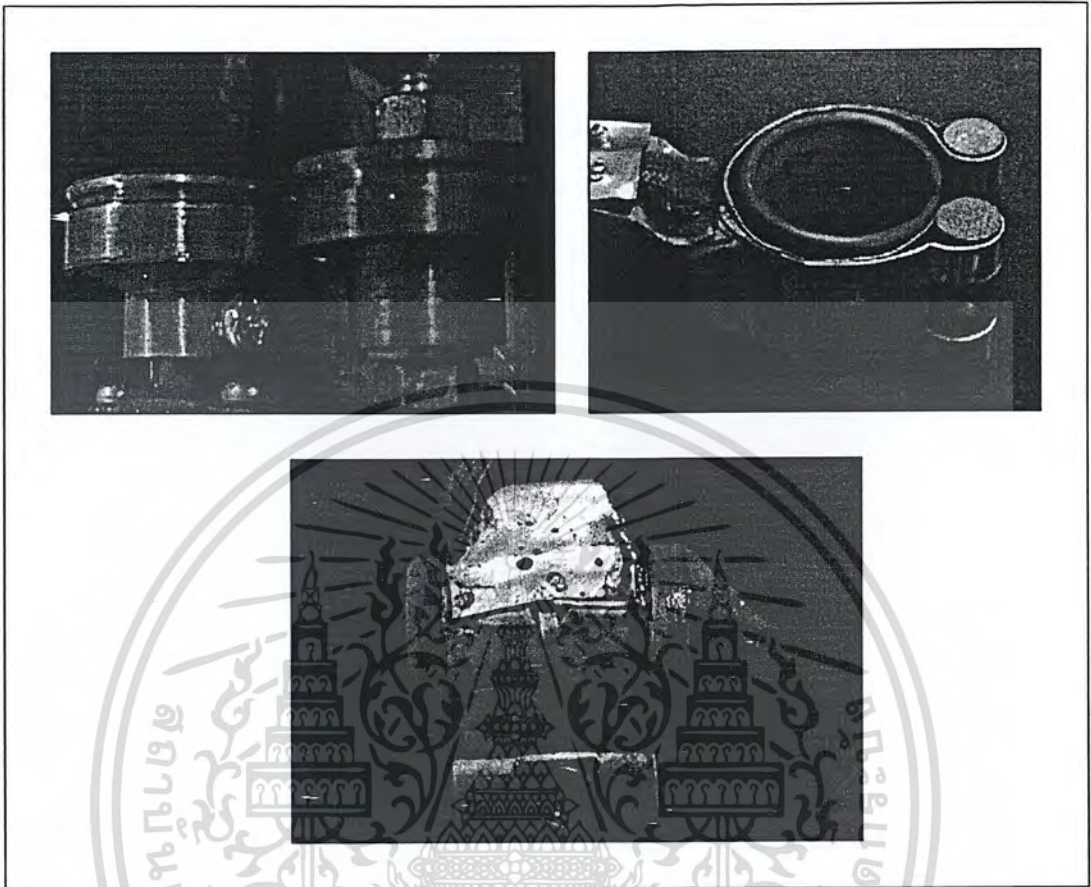

รูปที่ 3.24 อุปกรณ์หัวฉีดเทอร์โมพลาสติก

3.8 การดำเนินการด้าน Software

การดำเนินการด้าน Software เป็นการสร้างโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อเชื่อมต่อ CAD/CAM ในกระบวนการของ Rapid Prototype และควบคุมการทำงานของเครื่อง RP ตามแผนภาพการดำเนินการที่ได้ออกแบบไว้ โดยใช้โปรแกรม Delphi 5.0 ในการสร้างทั้งหมด แบ่งการดำเนินการออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที่ใช้ในการรับเพิ่มข้อมูลจากโปรแกรม CAD และส่วนที่ใช้ในการเชื่อมต่อกับเครื่อง RP ที่ทำการสร้างขึ้น ซึ่งทั้ง 2 ส่วนนี้ได้ทำการสร้างให้สามารถทำงานไปพร้อมกันได้ ใน 1 หน้าจอ เพื่อความสะดวกต่อการใช้งาน

ในการดำเนินการสร้างโปรแกรม ได้กำหนดให้ทุกคำสั่งรวมกันอยู่ที่ Main Menu และมี Toolbar เพื่อช่วยให้การทำงานง่าย และเร็วขึ้น การแสดงผลที่หน้าจอเป็นภาพกราฟฟิก มีส่วนแสดงรายละเอียดของเพิ่มข้อมูล และสถานะการทำงานโดยละเอียด

ในการสร้างคำสั่งที่ใช้ในโปรแกรม RP CAD/CAM นั้น ได้กำหนดชุดคำสั่งออกเป็น

1. เพิ่ม (File) เป็นส่วนที่ใช้ในการจัดการเกี่ยวกับเพิ่มข้อมูลทั้งหมด แบ่งออกเป็นเมนูย่อยคือ
 - เปิด (Open) ใช้สำหรับการเปิดเพิ่มข้อมูล STL ที่ได้รับการสร้างมาแล้วจาก CAD
 - ปิด (Exit) ใช้สำหรับการปิดโปรแกรม RP CAD/CAM

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับอาจารย์ผู้สอนเท่านั้น ไม่ควรออกเผยแพร่ไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้คัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้


2. มุมมอง (View) เป็นส่วนที่ใช้เกี่ยวกับการแสดงภาพกราฟฟิกทั้งหมด
 - ข้อมูล STL (STL File) ใช้สำหรับการเปิดดูข้อมูล STL ของแฟ้มข้อมูลที่กำลังทำงานอยู่
 - สี (Color) ใช้สำหรับการเปลี่ยนสีของภาพชิ้นงาน
 - เปลี่ยนมุมมอง (Change Viewpoint) ใช้สำหรับการเปลี่ยนมุมมองภาพ ซึ่งสามารถเปลี่ยนได้ในมุมมอง Top View, Front View, Left View, Right View และ Isometric
 - เคลื่อนย้าย (Move) ใช้สำหรับการเคลื่อนย้ายแบบจำลองในทิศทาง ซ้าย ขวา บน ล่าง
 - หน่วย (Object) ใช้สำหรับการเปลี่ยนขนาดแบบจำลอง ได้แก่การเปลี่ยนหน่วยของแบบจำลอง และการย่อ-ขยายแบบจำลอง รวมทั้งสามารถแปลงกลับไปเป็นเหมือนที่สร้างมาจาก CAD ได้ด้วย
 - ย่อ-ขยาย (Zoom) ใช้สำหรับการย่อ-ขยาย ภาพในตำแหน่งต่าง ๆ
3. ความสูงของระนาบ (Layer Thickness) ใช้ในการกำหนดความหนาในแต่ละชั้นของชิ้นงาน
4. ระยะห่างการระบาย (Hatch Range) ใช้ในการกำหนดความละเอียดในการเดินของหัวฉีด
5. คัดระนาบ (Slice Layer) เป็นส่วนที่ใช้ในการตรวจสอบการเดินชิ้นงาน ตามความหนาในแต่ละชั้น ซึ่งสามารถเลือกใช้ได้ทั้งแบบต่อเนื่องทุกชั้นหรือเลือกชั้นที่ต้องการ
6. คำเนินการ (Operation) เป็นส่วนที่ใช้ในการเชื่อมต่อระหว่างโปรแกรมกับเครื่อง RP ที่ทำการสร้างชิ้น ให้ทำการฉีดขึ้นรูปชิ้นงานตามภาพที่ได้สร้างไว้ในโปรแกรม CAD
7. ภาษา (Language) สามารถทำงานได้ 2 ภาษา คือ ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ
8. ช่วยเหลือ (Help) เป็นส่วนช่วยเหลือ ในการให้ข้อมูลการทำงาน สำหรับผู้ใช้งาน
9. ข้อมูล (About) เป็นรายละเอียดเกี่ยวกับตัวโปรแกรม และผู้จัดทำ

3.9 การศึกษาสมบัติของวัสดุที่ใช้ขึ้นรูปชิ้นงาน

3.9.1 ชีผึ้ง (Wax)

- 1) ชีผึ้งคงตัว มีคุณสมบัติ ดังนี้


จุดหลอมเหลว	87.40 °c
ความหนืด	305 cP

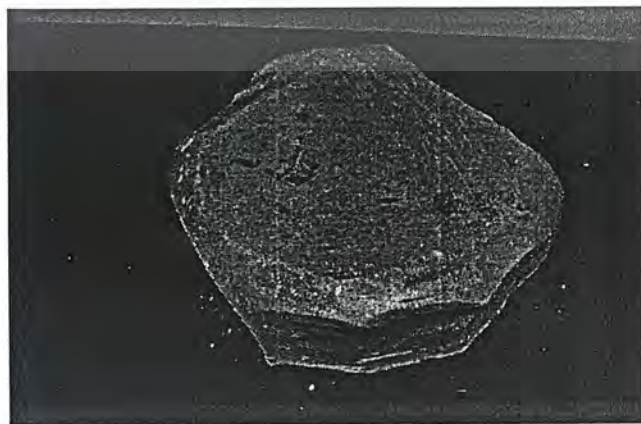

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
 รูปที่ 3.25 ชีผึ้งคงตัว
 ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

2) พาราฟิน มีคุณสมบัติดังนี้

จุดหลอมเหลว	75.88 °c
ความหนืด	116 cP

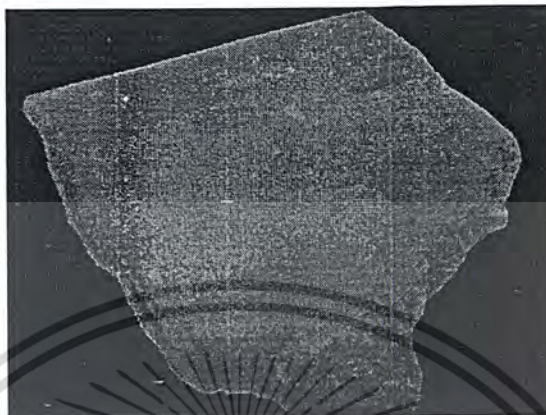

รูปที่ 3.26 พาราฟิน

ในส่วนของการดำเนินการ ในด้านนี้ เป็นการทดลองเพื่อหาชนิดของซีฟี่ที่เหมาะสม และค่าอุณหภูมิที่เหมาะสมที่สุดในการฉีดขึ้นรูปชิ้นงาน ทำการทดลองหลอมซีฟี่ และนำไปฉีดเพื่อดูลักษณะ และคุณสมบัติของซีฟี่ ทำการเปรียบเทียบลักษณะและคุณสมบัติของซีฟี่ทั้ง 2 ชนิด ได้ทำการทดลองที่ห้องปฏิบัติการเคมี ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง โดยได้ทำการทดลองหาจุดหลอมเหลว ความหนืดของ ส่วนผสม อุณหภูมิ และความดันที่เหมาะสมของซีฟี่ทั้ง 2 ชนิด แบ่งการทดลองเป็น 3 การทดลอง ดังนี้

1) การทดลองหาจุดหลอมเหลว ของ ซีฟี่ทำการทดลองโดย

- นำ ซีฟี่ ใต้งในหลอดแก้วขนาด 1 มิลลิเมตร
- นำหลอดซึ่งใส่ ซีฟี่เรียบร้อยแล้วใต้งในเครื่องวัดจุดเดือด ดังรูปที่ 3.27
- อุณหภูมิของเครื่องจะเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ พร้อมกับแสดงผลที่หน้าจอ และสามารถสังเกตได้

โดยช่องขยายภาพซึ่งติดไว้ที่หน้าเครื่อง เมื่อ ซีฟี่ ละลายจนหมด บันทึกค่าอุณหภูมิ




รูปที่ 3.27 การหาค่าจุดเดือดจุดหลอมเหลวของ ซีฟี่

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับใช้ภายในห้องปฏิบัติการเท่านั้น เมื่ออนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้คัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

2) การทดลองหาค่าความหนืดของ ชีส์ซิ่ง ทำได้โดย

1. วางเครื่อง LV2000 บนพื้นเรียบและสะดวกในการทดสอบ หมุนปุ่มปรับระดับของฐานทั้งสามด้าน แล้วตรวจสอบระดับน้ำให้อยู่ตรงกลาง
2. เลือกใช้ Speed ที่เหมาะสมกับการทดสอบ โดยดูจากตาราง สังเกตช่วงความหนืดของ Sample (cP) และใช้ Speed, Spindle ที่เหมาะสมเพื่อให้ได้ค่าที่ถูกต้อง
3. หมุนปุ่มปรับ Speed เพื่อเลือกใช้ Speed ที่ต้องการ
4. หมุนปุ่มปรับ Spindle เพื่อเลือกใช้ Spindle ที่ต้องการ
5. ค้อ Spindle พร้อม Guard ที่เลือกไว้แล้วเข้ากับ Spindle Nut
6. เท Sample ลงในบีกเกอร์ปากกว้างอย่างน้อย 7 เซนติเมตร แล้ววางไว้ใต้ Spindle
7. เลื่อน Spindle พร้อมตัวเครื่องลงมาจนกระทั่งระดับของ Sample พอดีกับขีดระดับ

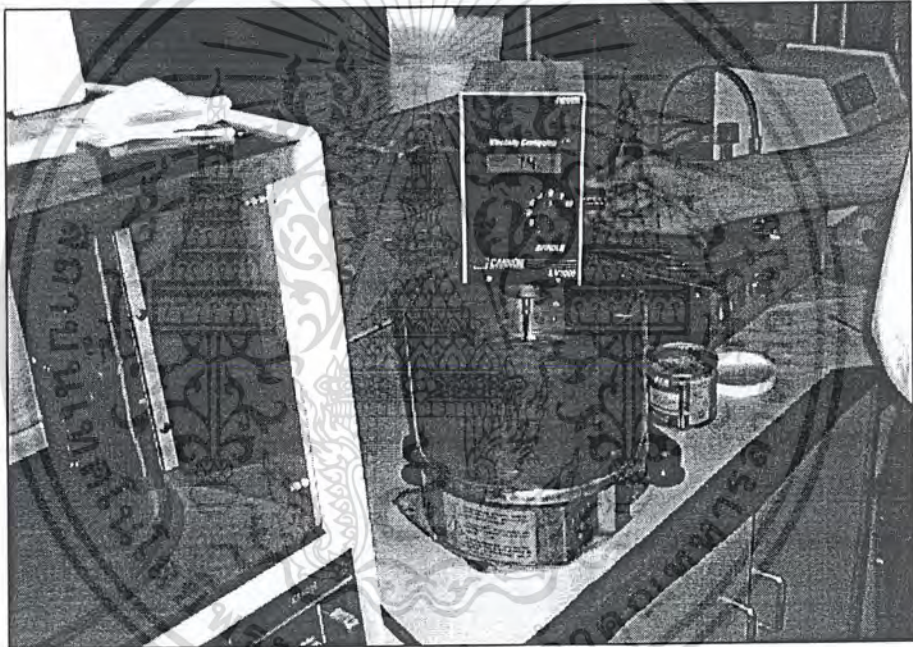

รูปที่ 3.28 การหาค่าความหนืดของ ชีส์ซิ่ง


3) การทดลองหาอุณหภูมิ ส่วนผสมของ ชีส์ซิ่ง และความดันในการฉีดที่เหมาะสม เนื่องจาก ชีส์ซิ่งคองตัว มีความหนืดมากเกินไป ทำให้ไม่สามารถฉีดขึ้นรูปได้ดี จึงได้ทำการผสมกับพาราฟิน ซึ่งมีความหนืดน้อย ทำได้โดย

1. ทำการผสม ชีส์ซิ่งคองตัว กับ พาราฟิน เข้าด้วยกันในอัตราส่วนผสมต่าง ๆ
2. ทำการทดลองที่ค่าอุณหภูมิ และความดันในการฉีดต่าง ๆ

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

3.9.2 เทอร์โมพลาสติก

ทำการตรวจสอบคุณสมบัติของเทอร์โมพลาสติก อุณหภูมิ และความเร็วของหัวรีดที่เหมาะสม ต่อการฉีดขึ้นรูปชิ้นงานจากเทอร์โมพลาสติก

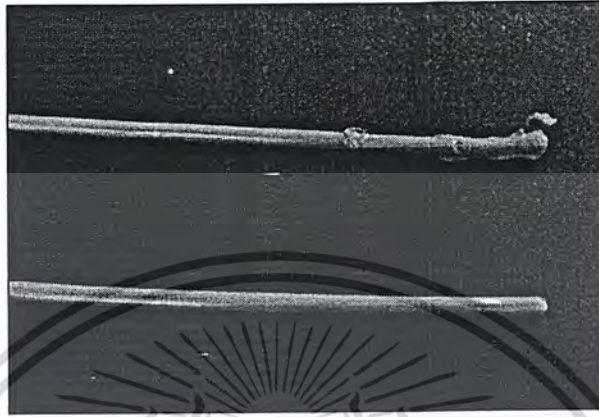


รูปที่ 3.29 ลักษณะของเทอร์โมพลาสติกที่ใช้ในการทดลอง

3.10 การดำเนินการด้านวงจรควบคุมการทำงาน

ในชุดควบคุมแบบ half step นั้นประกอบด้วยวงจรถอนิกส์ที่สำคัญดังนี้

1. Binary Counter เป็นวงจรถอนิกแบบซีเคาน์เช็ลที่นับจำนวนพัลส์ไบนารีที่ป้อนเข้ามา
2. Decoder เป็นวงจรถอนิกที่จำไบนารีนัมเบอร์ในวงจรถอนิกส์แบบดิจิทัลมักจะเปลี่ยนข้อมูลไบนารีนัมเบอร์อยู่ในรูปคลื่น
3. Encoder เป็นวงจรถอนิกที่รวมสัญญาณดิจิทัลด้วย

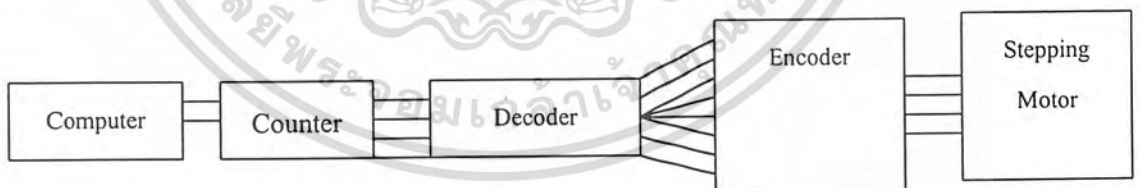

รูปที่ 3.30 วงจรควบคุมการทำงานของสเต็ปเปอร์มอเตอร์

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

บทที่ 4

ผลการดำเนินการ

ในการศึกษาการสร้างเครื่องสร้างชิ้นงานต้นแบบ ได้แบ่งการดำเนินการออกเป็น 3 ด้าน คือ ทางด้าน Hardware ได้แก่ การศึกษาการสร้างเครื่องจักร RP ซึ่งแบ่งออกเป็นหลายชนิด โดยที่แต่ละชนิดจะมีคุณสมบัติ ข้อดี ข้อเสีย ที่แตกต่างกัน โดยทางกลุ่มได้เลือกที่จะทำการศึกษาการสร้างเครื่องสร้างชิ้นงานต้นแบบ FDM ขึ้นมาใช้งาน ทางด้าน Software ได้แก่ การศึกษาการสร้างโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการเชื่อมต่อ CAD / CAM ในกระบวนการของ Rapid Prototype โดยเป็นการเชื่อมต่อระหว่างเพิ่มข้อมูลที่ทำการสร้างชิ้นจากโปรแกรม CAD เช่น AutoCAD , Mechanical Desktop และ 3D Studio MAX กับเครื่องสร้างชิ้นงานต้นแบบที่ทำการสร้างขึ้น ให้สามารถสร้างชิ้นงานที่มีลักษณะเหมือนกับที่ได้ออกแบบไว้ใน CAD ทางด้านวัสดุที่ได้ทำการขึ้นรูปชิ้นงาน ทำการศึกษาวัดคุณสมบัติต่าง ๆ ได้แก่ ขี้ผึ้ง พาราฟิน และ เทอร์โมพลาสติก แล้วศึกษาคุณสมบัติที่ได้นำมาเปรียบเทียบกัน จากนั้นจึงทำการคัดเลือกชนิดของวัสดุที่เหมาะสมเพื่อนำมาใช้ในการขึ้นรูปชิ้นงานสำหรับเครื่องสร้างชิ้นงานต้นแบบที่สร้างขึ้น การดำเนินการทั้งหมดได้ผล ดังนี้

4.1 ผลการดำเนินการทางด้าน Hardware


การดำเนินการทางด้าน Hardware นั้น ได้แก่ การศึกษาการสร้างเครื่องสร้างชิ้นงานต้นแบบ แบบ FDM ขึ้นมาใช้งาน โดยจากที่ได้ทำการออกแบบไว้ 2 แบบ คือแบบขึ้นรูปชิ้นงานจากขี้ผึ้ง และแบบขึ้นรูปชิ้นงานจากเทอร์โมพลาสติก ได้ดำเนินการสร้างเครื่องสร้างชิ้นงานต้นแบบ ทั้ง 2 ชนิด เพื่อเปรียบเทียบความเหมาะสมและความสามารถในการขึ้นรูปชิ้นงาน โดยในส่วนของโครงสร้างหลักของเครื่องจะมีลักษณะเหมือนกัน แต่จะแตกต่างกันในส่วนของหัวฉีด ซึ่งได้ออกแบบไว้ตามความเหมาะสมของแต่ละแบบ

4.1.1 โครงสร้างหลักของเครื่องสร้างชิ้นงานต้นแบบ

มีลักษณะดังนี้

- ฐานกว้าง x ยาว เท่ากับ 30 x 40 เซนติเมตร เป็นส่วนรองรับโต๊ะทำงานที่ใช้ในการสร้างชิ้นงาน ด้านล่างของฐานสูง 30 เซนติเมตร เป็นที่บรรจุวงจร ไฟฟ้า ชุดควบคุมอุณหภูมิ และชุดควบคุมการเคลื่อนที่ทั้งหมด ประกอบขึ้นด้วยเหล็กทั้งหมด และปิดด้วย แผ่นอะคริลิก เพื่อความสวยงาม
- ชุดควบคุมการเคลื่อนที่ในด้านความสูง (แกน Z) มีลักษณะสูงชันจากฐาน 30 เซนติเมตร ประกอบขึ้นจากเหล็ก เป็นรูปตัวยูคว่ำ สำหรับยึดกับชุดขับเคลื่อนแกน Z
- ชุดขับเคลื่อน แกน XY มีลักษณะเป็น โต๊ะทำงาน ซึ่งสามารถเคลื่อนที่ได้พร้อมกันทั้ง 2 แกน
- ชุดขับเคลื่อน แกน Z มีลักษณะเป็น บอลัสต์กรู ที่สามารถเคลื่อนที่ขึ้นลงได้ สำหรับยึดติดกับหัวฉีดทั้ง 2 แบบ ซึ่งจะมีฉนวนกันความร้อนประกอบอยู่ด้วยเพื่อป้องกันความร้อนที่จะส่งผ่านจากหัวฉีดไปยังชุดขับเคลื่อนแกน Z
- การควบคุมการทำงานทำได้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ จากการต่อผ่านพอร์ตเครื่องพิมพ์ เข้าไปยังส่วนควบคุมการเคลื่อนที่ในแกนต่าง ๆ และส่วนควบคุมอุณหภูมิ
- หน้าจอแสดงอุณหภูมิที่วัดได้จริง เปรียบเทียบกับอุณหภูมิที่ตั้งไว้

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับใช้ในงานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

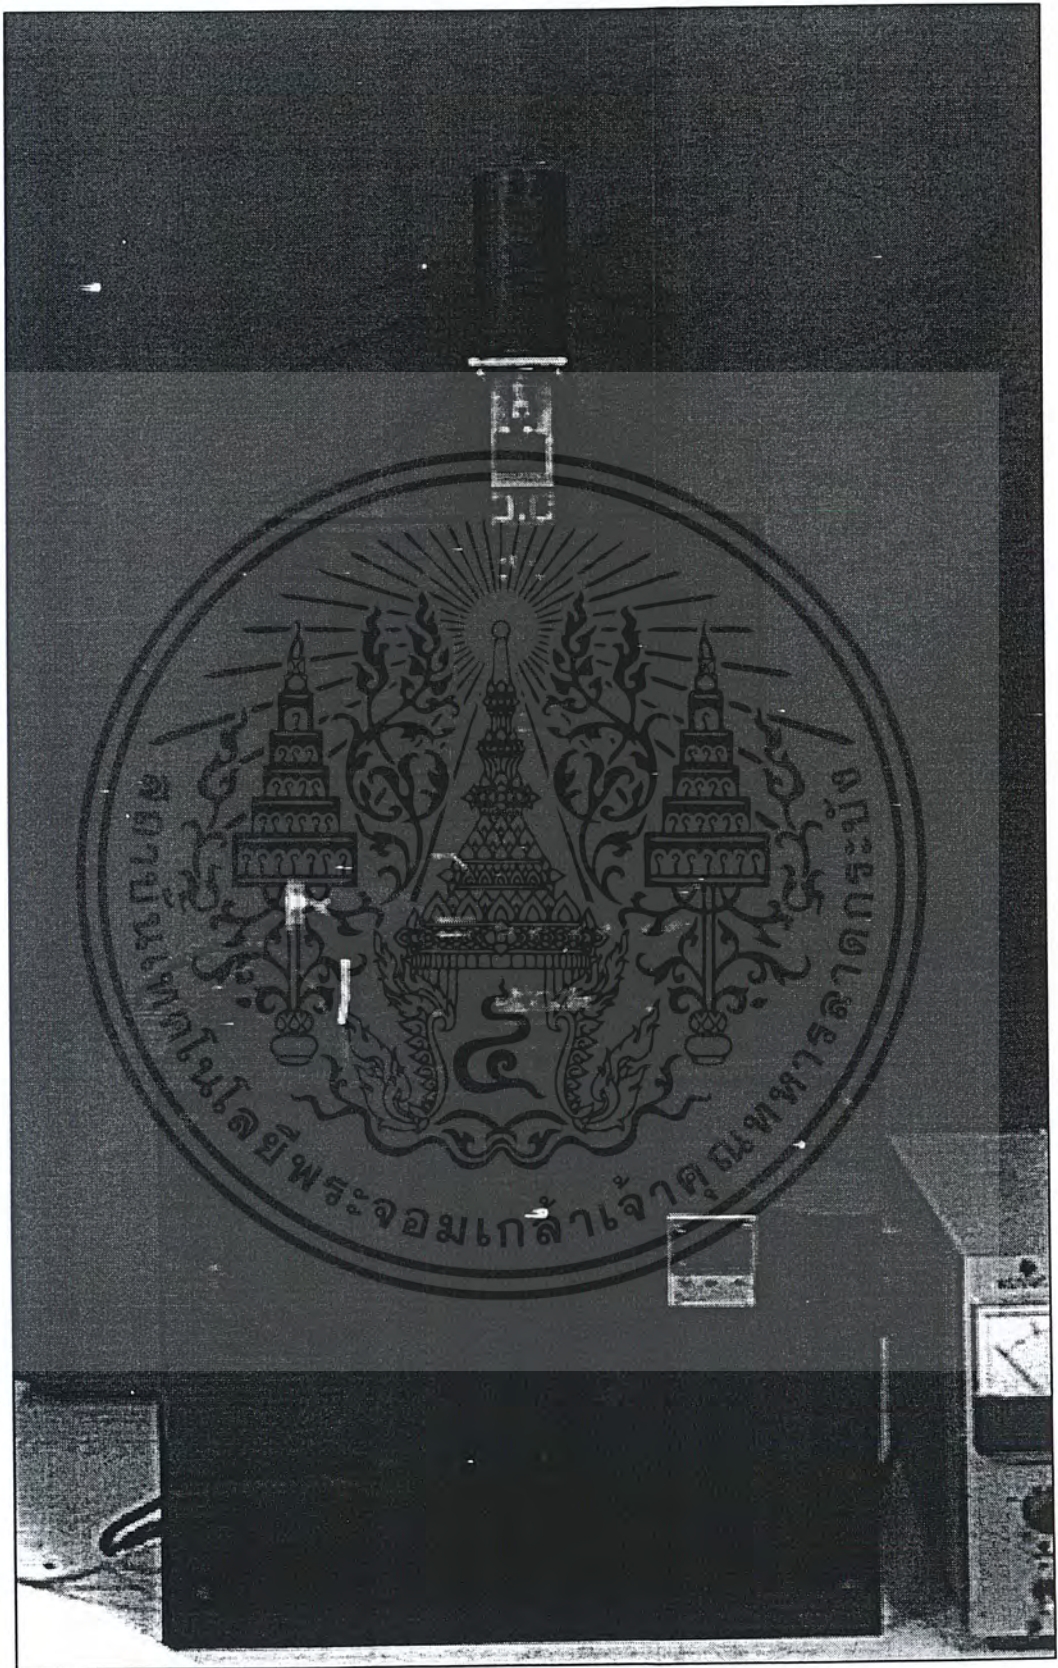


เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนรูปที่ 4.1 โครงสร้างหลักของเครื่องสร้างชิ้นงานต้นแบบที่ทำการสร้างขึ้น ระเบียบด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

4.1.2 หัวฉีดขึ้นรูปชิ้นงานซีฟิ่ง แบบที่ 1 กระบอกสแตนเลส ใส่หัวฉีดทองเหลือง ถอดประกอบได้

มีลักษณะ ดังนี้

- เป็นหัวฉีดที่ใช้ในการฉีดขึ้นรูปชิ้นงาน โดยใช้ซีฟิ่งบดละเอียด ใต้ลงในกระบอกฉีด ทำการหลอมละลายด้วยอุณหภูมิที่เหมาะสม จากนั้นฉีดผ่านรูเล็ก ๆ ที่บริเวณด้านล่าง ด้วยความดันลม จากอุปกรณ์กำเนิดความดันลม ที่ทำการควบคุมได้ตามความต้องการ เคลื่อนที่สร้างชิ้นงานทีละชั้น จนสำเร็จเป็นชิ้นงานตามที่ได้ทำการออกแบบไว้
- ประกอบขึ้นจากกระบอกสแตนเลส มีฝาปิดด้านบนซึ่งเปิด-ปิด ได้ สำหรับ เติมซีฟิ่ง
- หัวฉีด ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.1 มิลลิเมตร ประกอบเข้ากับด้านล่างโดยถอดประกอบได้
- ด้านบนมีรูสำหรับเติมซีฟิ่ง ขนาด 0.8 มิลลิเมตร ปิดแน่นด้วยน็อตขนาด 0.8 มิลลิเมตร
- ให้ความร้อนสำหรับหลอมละลายซีฟิ่งด้านใน ด้วยอุปกรณ์กำเนิดความร้อน บริเวณกระบอกใต้ซีฟิ่ง ควบคุมอุณหภูมิให้เหมาะสม ด้วย อุปกรณ์ควบคุมความร้อน แสดงผลทางหน้าจอ
- ควบคุมการไหลของซีฟิ่งด้วยความดันลม จากอุปกรณ์กำเนิดความดันลม และปรับค่าความดันให้เหมาะสมตามความต้องการด้วย อุปกรณ์ควบคุมความดันลม
- ประกอบติดกับชุดขับเคลื่อนแกน Z เพื่อให้สามารถเคลื่อนที่ขึ้นลงได้ตามความสูงของแต่ละชั้นที่กำหนดไว้ใน โปรแกรม
- ควบคุมการทำงานทั้งหมดด้วย โปรแกรมคอมพิวเตอร์

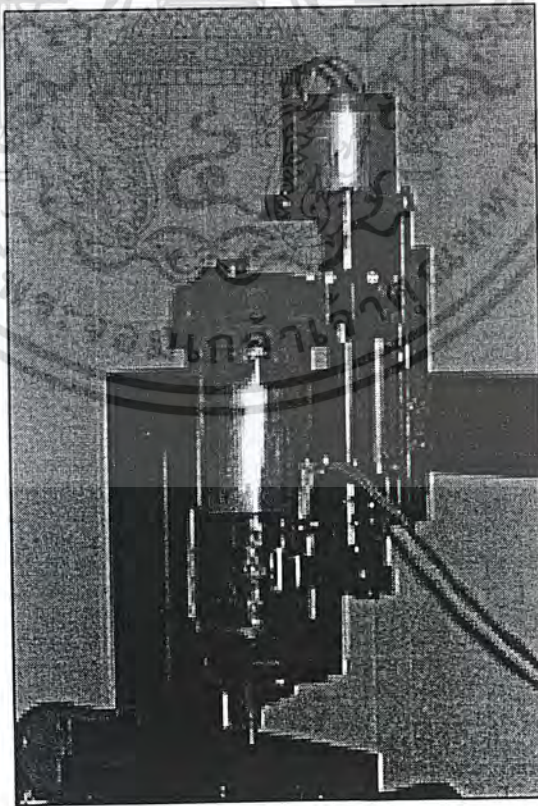

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนลิขสิทธิ์ไว้สำหรับใช้เฉพาะในการศึกษาเท่านั้น ไม่สามารถนำไปใช้ซ้ำโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

4.1.3 หัวฉีดขึ้นรูปชิ้นงานซีฟิ่ง แบบที่ 2 หัวฉีดอลูมิเนียม

มีลักษณะ ดังนี้

- เป็นหัวฉีดที่ใช้ในการฉีดขึ้นรูปชิ้นงาน โดยใช้ซีฟิ่งบดละเอียด ใต้ลงในกระบอกฉีด ทำการหลอมละลายด้วยอุณหภูมิที่เหมาะสม จากนั้นฉีดผ่านรูเล็ก ๆ ที่บริเวณด้านล่าง ด้วยความดันลม จากอุปกรณ์กำเนิดความดันลม ที่ทำการควบคุมได้ตามความต้องการ เคลื่อนที่สร้างชิ้นงานทีละชั้น จนสำเร็จเป็นชิ้นงานตามที่ได้ทำการออกแบบไว้
- ประกอบขึ้นจากอลูมิเนียมกลาง 1 ชั้น และ อลูมิเนียมตัน กลึงเรียวด้านใน เชื่อมติดกัน
- หัวฉีดเจาะรูด้านล่าง ขนาด 0.1 มิลลิเมตร เพื่อเป็นทางออกของซีฟิ่ง
- ด้านบนมีรูสำหรับเติมซีฟิ่ง ขนาด 0.8 มิลลิเมตร ปิดแน่นด้วยน๊อตขนาด 0.8 มิลลิเมตร
- ให้ความร้อนสำหรับหลอมละลายซีฟิ่งด้านใน ด้วยอุปกรณ์กำเนิดความร้อน 2 ตัว บริเวณปลายหัวฉีด และบริเวณกระบอกใส่ซีฟิ่ง ควบคุมอุณหภูมิให้เหมาะสม ด้วยอุปกรณ์ควบคุมความร้อน แสดงผลทางหน้าจอ
- ควบคุมการไหลของซีฟิ่งด้วยความดันลม จากอุปกรณ์กำเนิดความดันลม และปรับค่าความดันให้เหมาะสมตามความต้องการด้วย อุปกรณ์ควบคุมความดันลม
- ประกอบติดกับชุดขับเคลื่อนแกน Z เพื่อให้สามารถเคลื่อนที่ขึ้นลงได้ตามความสูงของแต่ละชั้นที่กำหนดไว้ในโปรแกรม
- ควบคุมการทำงานทั้งหมดด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์




รูปที่ 4.3 หัวฉีดขึ้นรูปชิ้นงานซีฟิ่งแบบที่ 2 หัวฉีดอลูมิเนียม

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้คัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้


4.1.4 หัวฉีดขึ้นรูปชิ้นงานเทอร์โมพลาสติก

มีลักษณะดังนี้


- เป็นหัวฉีดที่ใช้ในการฉีดขึ้นรูปชิ้นงาน โดยใช้เทอร์โมพลาสติกเส้น รีดผ่านหัวรีดลงไป หัวฉีด ซึ่งทำการหลอมละลายออกเป็นเส้นเทอร์โมพลาสติกขนาด 0.1 เซนติเมตร เท่ากับรูของหัวฉีด เคลื่อนที่สร้างชิ้นงานทีละชั้น จนสำเร็จเป็นชิ้นงานตามที่ได้ทำการออกแบบไว้
- ประกอบขึ้นด้วย หัวรีด 2 หัว และหัวฉีดขึ้นรูปชิ้นงาน ควบคุมการรีดเทอร์โมพลาสติกด้วยมอเตอร์
- หัวฉีดเจาะรูด้านล่าง ขนาด 0.1 มิลลิเมตร เพื่อเป็นทางออกของเส้นเทอร์โมพลาสติก
- ด้านบนเป็นหัวรีด 2 หัว ควบคุมด้วยมอเตอร์
- ให้ความร้อนสำหรับหลอมละลายเทอร์โมพลาสติกด้านใน ด้วย อุปกรณ์กำเนิดความร้อน บริเวณ ปลายหัวฉีด ควบคุมอุณหภูมิให้เหมาะสม ด้วย อุปกรณ์ควบคุมความร้อน แสดงผลทางหน้าจอ
- ประกอบติดกับชุดขับเคลื่อนแกน Z เพื่อให้สามารถเคลื่อนที่ขึ้นลงได้ตามความสูงของแต่ละชั้นที่กำหนดไว้ในโปรแกรม
- ควบคุมการทำงานทั้งหมดด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์

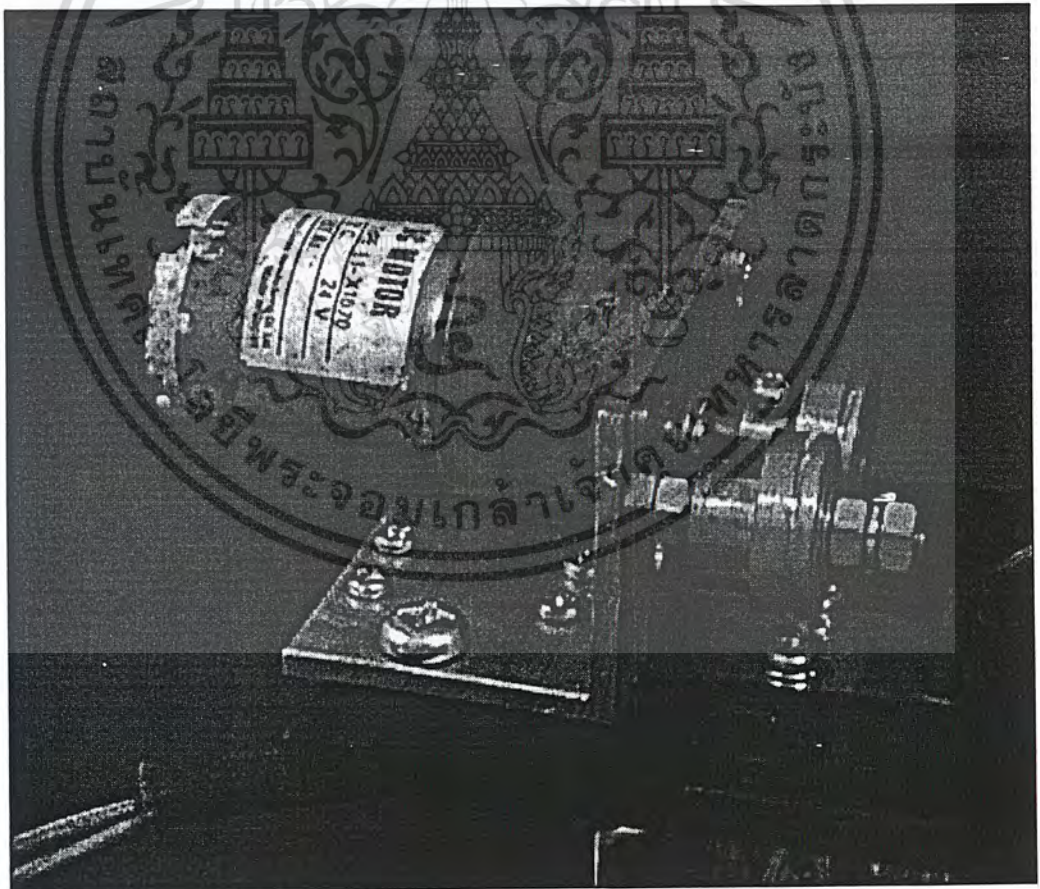

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการ **รูปที่ 4.4** หัวฉีดขึ้นรูปชิ้นงานเทอร์โมพลาสติกนำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

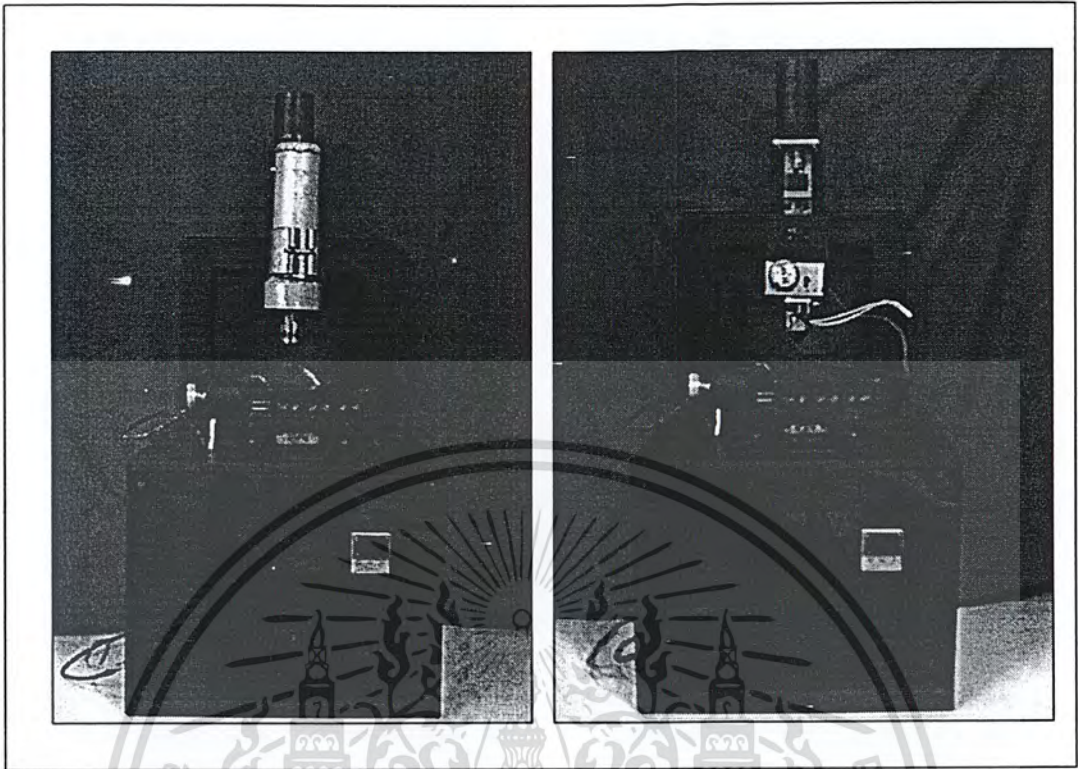

รูปที่ 4.5 เปรียบเทียบเครื่องสร้างชั้นงานต้นแบบ หัวฉิ่งซี่ผึ้ง และ หัวฉิ่งเทอร์โมพลาสติก

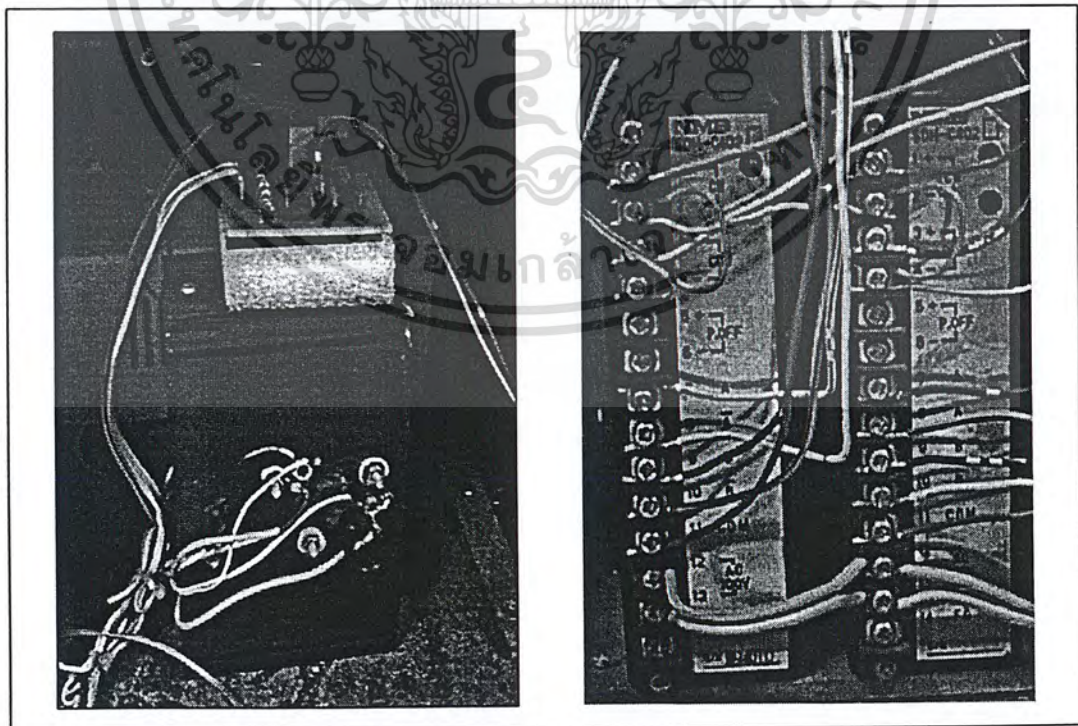


เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้รูปที่ 4.6 วงจรควบคุมการทำงานของเครื่องสร้างชั้นงานต้นแบบ ใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

4.2 ผลการดำเนินการทางด้าน Software

การดำเนินการทางด้าน Software นั้น ได้แก่ การศึกษาการสร้างโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการเชื่อมต่อ CAD / CAM ในกระบวนการของ Rapid Prototype ซึ่งในการสร้างโปรแกรมคอมพิวเตอร์นั้น ได้เลือกใช้โปรแกรม Delphi 5.0 ในส่วนของการสร้างทั้งหมด


4.2.1 รายละเอียดของโปรแกรม

โปรแกรม RP CAD/CAM ที่ทำการสร้างขึ้น เป็นโปรแกรมที่ใช้ในการเชื่อมต่อ CAD/CAM ในกระบวนการของ Rapid Prototype โดยสามารถทำการเปิดแฟ้มข้อมูลที่ทำกรสร้างจากโปรแกรม CAD เช่น AutoCAD , Mechanical Desktop หรือ 3D Studio MAX มาใช้งานใน โปรแกรมได้ และสามารถนำแฟ้มข้อมูลที่ได้ทำการสร้างมาแล้วนั้นมาทำการเชื่อมต่อเข้ากับเครื่อง RP ที่ทำการสร้างขึ้น ซึ่งจัดเป็น การเชื่อมต่อระหว่าง CAD และ CAM ซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งในกระบวนการทางอุตสาหกรรมในปัจจุบัน โดยโปรแกรมได้ออกแบบมาให้สามารถทำงานได้ภายในหน้าจอเดียว (1 Dialog) สามารถทำงานได้ง่าย โดยรวมคำสั่งทุกคำสั่งไว้ที่ Main Menu มี Toolbar เพื่อความรวดเร็วในการสั่งงาน การแสดงผลเป็นภาพกราฟฟิกในทุก ๆ ขั้นตอนการทำงาน เพื่อให้การทำงานเป็นไปด้วยความสะดวก เข้าใจง่าย และเพื่อให้ใช้งานได้แพร่หลายมากขึ้น จึงได้ออกแบบให้สามารถทำงานได้ 2 ภาษา คือ ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ

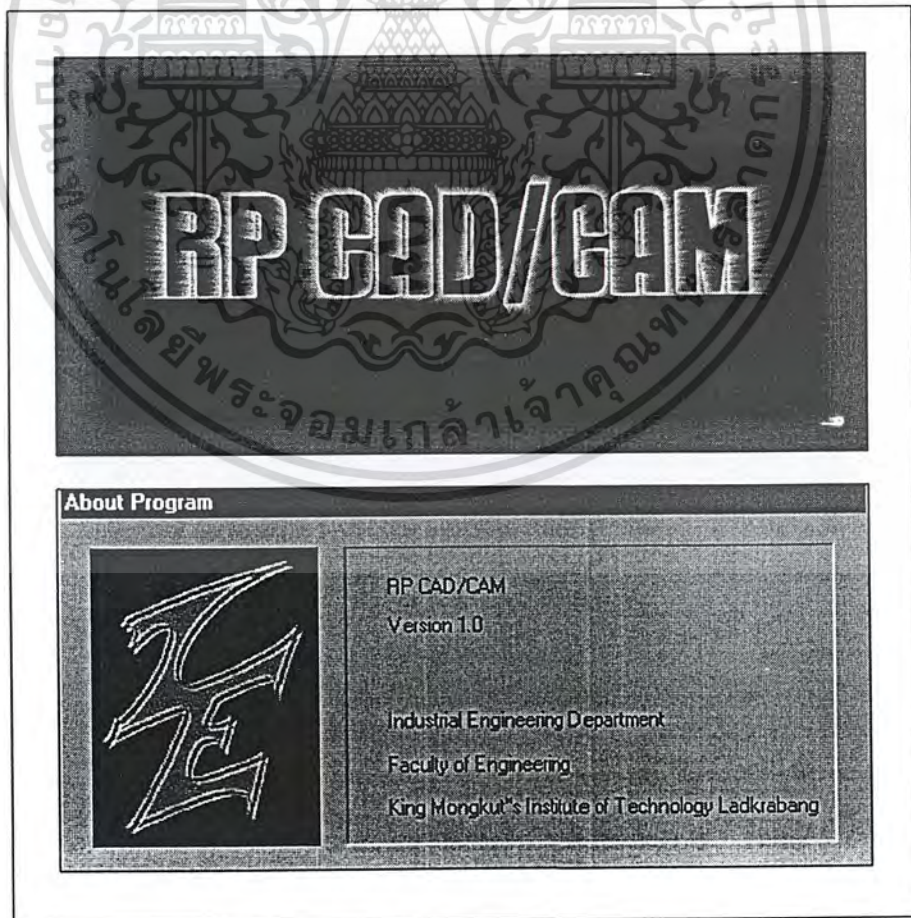


รูปที่ 4.7 รายละเอียดของโปรแกรม RP CAD/CAM ที่สร้างขึ้น

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้ทำซ้ำ ใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

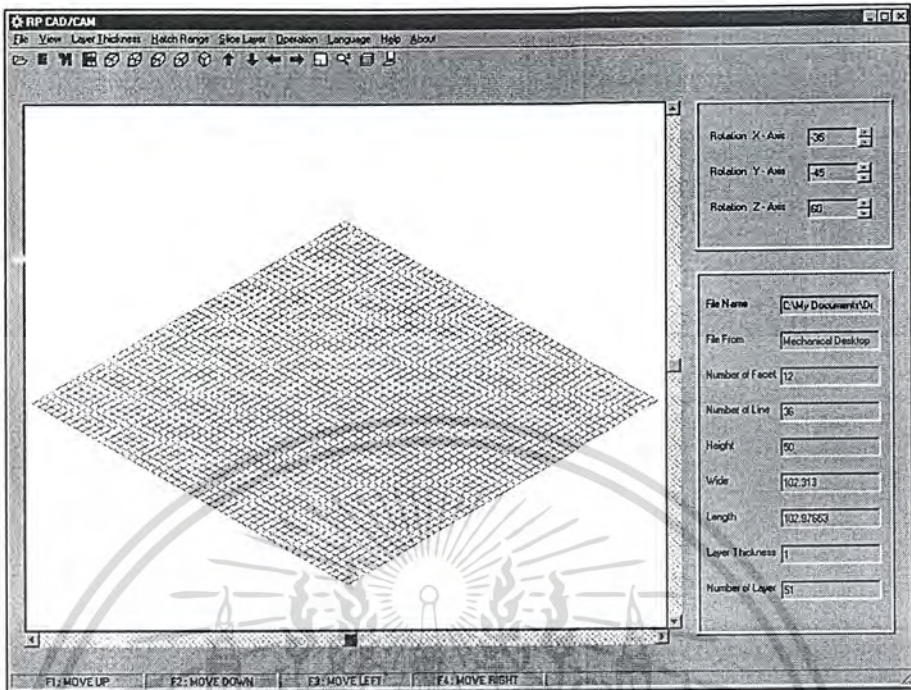

รูปที่ 4.8 โปรแกรม RP CAD/CAM ที่ทำการสร้างขึ้น การทำงานด้วยภาษาอังกฤษ

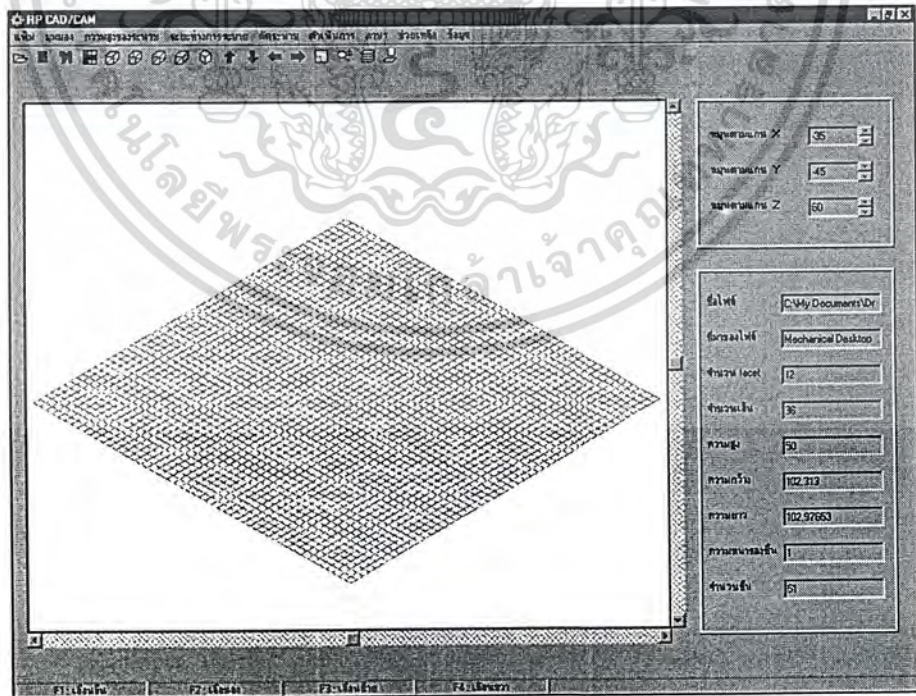


รูปที่ 4.9 โปรแกรม RP CAD/CAM ที่ทำการสร้างขึ้น การทำงานด้วยภาษาไทย

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับใช้เพื่อการศึกษานานาชาติเท่านั้น เมื่ออนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้คัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

4.2.2 การนำเข้าเพิ่มข้อมูล STL ที่สร้างจากโปรแกรม CAD

การนำเข้าเพิ่มข้อมูล STL เป็นการนำเข้าเพิ่มข้อมูลภาพที่ทำการสร้างจากโปรแกรม CAD เช่น AutoCAD Mechanical Desktop หรือ 3D Studio MAX มาใช้ใน โปรแกรม RP CAD/CAM ที่ทำการสร้างขึ้น เพื่อใช้ในการเชื่อมต่อกับเครื่อง RP แบบ FDM ให้สามารถขึ้นรูปชิ้นงานที่มีลักษณะตามที่สร้างไว้ โดยขั้นตอนการทำงานเริ่มต้นจากการสร้างภาพในโปรแกรม CAD จากนั้นทำการแปลงเพิ่มข้อมูลออกมาในรูปของเพิ่มข้อมูล STL โดยใช้คำสั่ง File>Export หรือ ใช้คำสั่ง STLOut แล้วทำการเลือกชิ้นงานโซลิดที่ทำการสร้างขึ้น จากนั้นทำการบันทึกเพิ่มข้อมูล ซึ่งโปรแกรม CAD จะกำหนดนามสกุล *.STL ให้โดยอัตโนมัติ


เมื่อทำการบันทึกเพิ่มข้อมูล ในรูปของเพิ่มข้อมูล STL เรียบร้อยแล้ว เพิ่มข้อมูลนั้นจะสามารถนำมาใช้ในโปรแกรม RP CAD/CAM ได้ โดยเมื่อเปิดโปรแกรมขึ้นมา จะมีข้อความเตือนให้เปิดเพิ่มข้อมูล ซึ่งสามารถทำได้โดย ใช้คำสั่ง File>Open หรือ Ctrl + O หรือ ใช้ Toolbar ดังรูป  ซึ่งโปรแกรมจะทำการอ่านเพิ่มข้อมูล STL ที่ต้องการและทำการสร้างภาพตามที่ได้สร้างไว้ใน โปรแกรม CAD

เมื่อเปิดไฟล์ที่ต้องการแล้ว โปรแกรม RP CAD/CAM จะแสดงภาพที่ได้สร้างไว้ และแสดงข้อมูลต่าง ๆ ของภาพ เช่น ชนิดของไฟล์ ที่มาของไฟล์ ความกว้าง ยาว สูง ของชิ้นงาน ความหนาของแต่ละชั้น จำนวนชั้นที่ต้องการ ในการขึ้นรูปชิ้นงาน เพื่อให้สะดวกต่อการปรับแต่งภาพของชิ้นงานให้เหมาะสม



รูปที่ 4.10 ภาพที่ได้จากการสร้างใน โปรแกรม 3D Studio MAX


เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

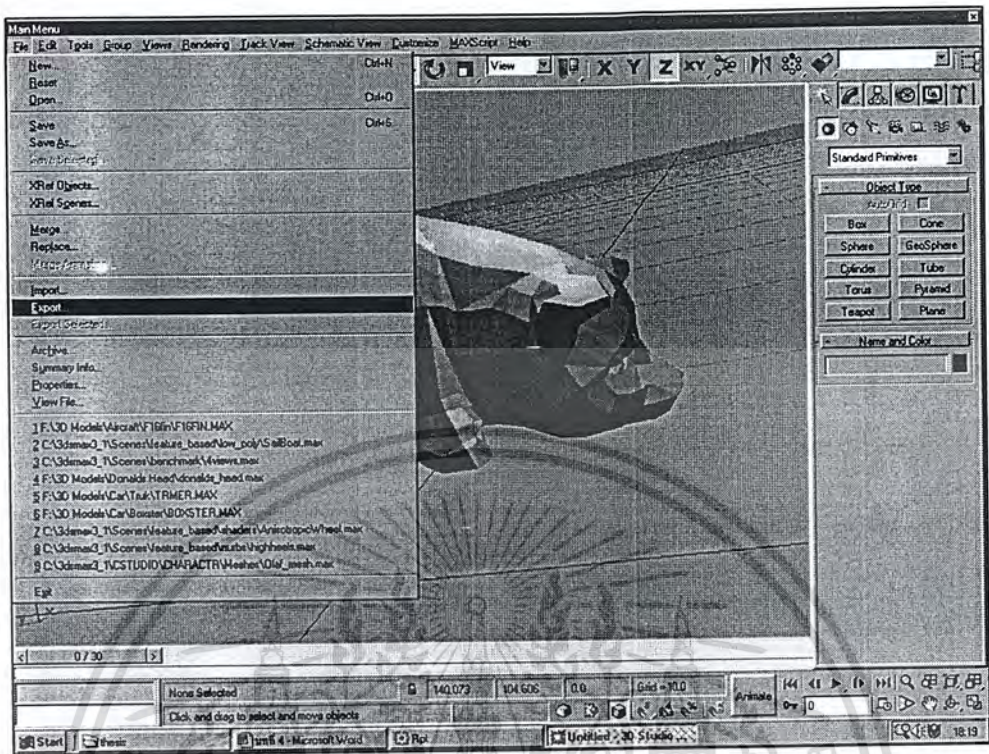


รูปที่ 4.11 การ Export File ใน โปรแกรม 3D Studio MAX




เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับรูปที่ 4.12 เลือกการบันทึกเพิ่มข้อมูล STL แบบ ASCII ไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

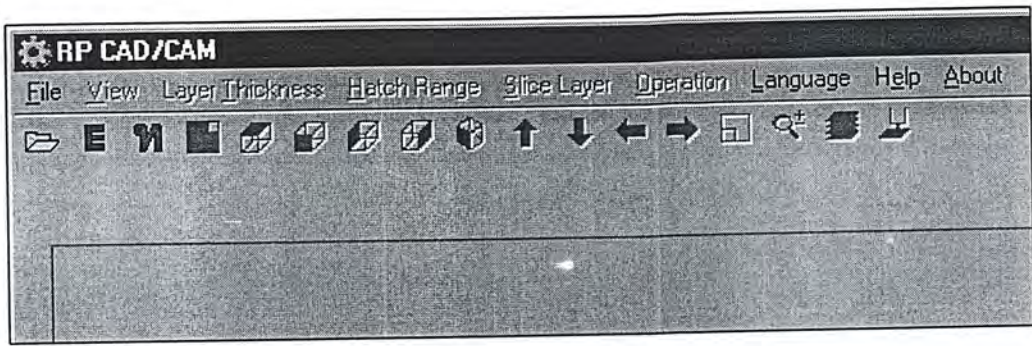


รูปที่ 4.13 ส่วนของเมนูต่าง ๆ ที่ไม่สามารถใช้งานได้เมื่อยังไม่มีการเปิดเพิ่มข้อมูล

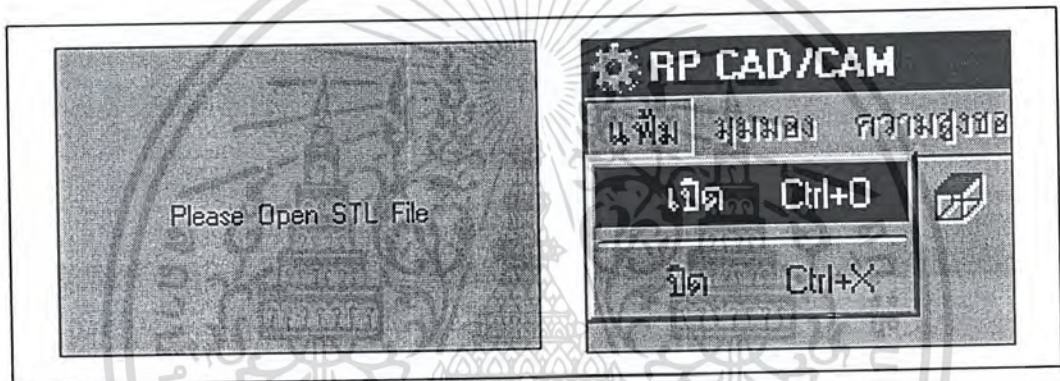


รูปที่ 4.14 โปรแกรมแสดงข้อความเตือนให้ เปิดเพิ่มข้อมูล และคำสั่งที่ใช้ในการ เปิดเพิ่มข้อมูล

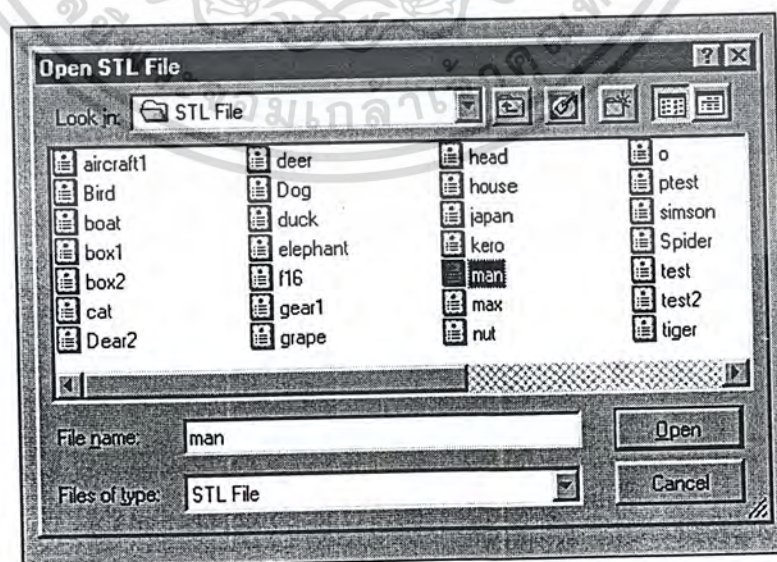

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานรูปที่ 4.15 การเปิดเพิ่มข้อมูล STL ญาติให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

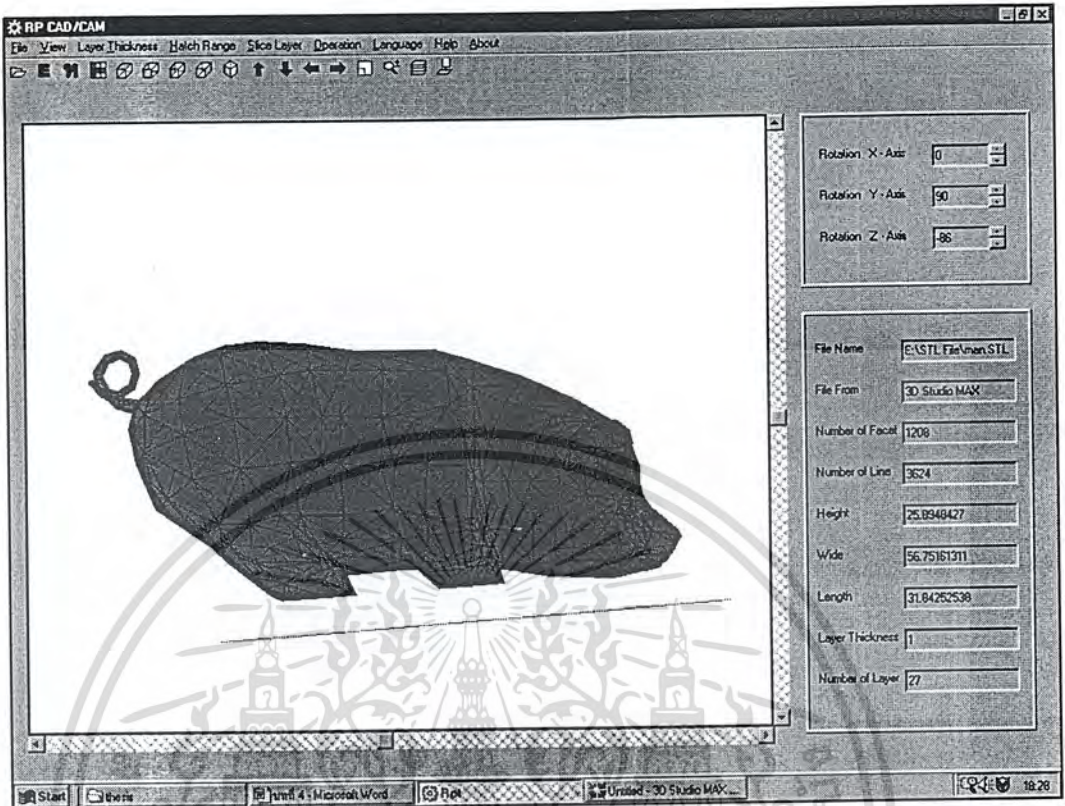


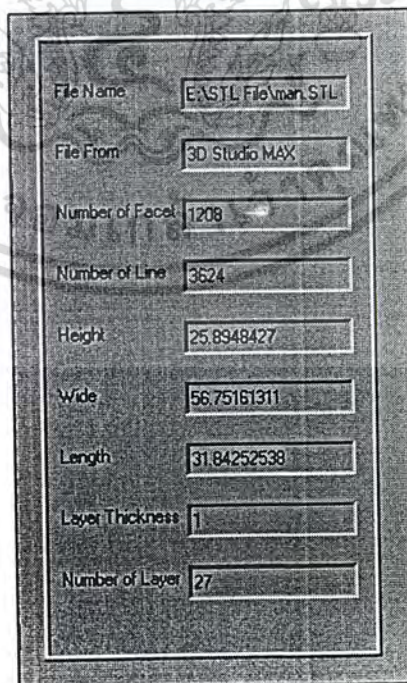



รูปที่ 4.16 ภาพที่ได้จากการนำเข้าเพิ่มข้อมูลในโปรแกรม RP CAD/CAM




เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้ทำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
 รูปที่ 4.17 รายละเอียดต่างๆ ของเพิ่มข้อมูลที่แสดงในโปรแกรม RP CAD/CAM
 ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้คัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

  4.2.3 การเปลี่ยนมุมมองของภาพ

โปรแกรม RP CAD/CAM ที่ทำการสร้างขึ้น ได้ออกแบบให้สามารถใช้งานได้ง่าย และสะดวก โดยสามารถเปลี่ยนมุมมองของภาพที่ได้จากการเปิดเพิ่มข้อมูล STL ได้ในมุมมองต่าง ๆ คือ Top View, Left View, Right View, Front View และ Isometric View โดยการตั้ง View>Change Viewpoint แล้วเลือกมุมมองที่ต้องการ หรือ การใช้ Toolbar     ซึ่งในโปรแกรมจะทำการแสดงสถานะว่าอยู่ในมุมมองแบบใด และมีการหมุนมุมมองไปเท่าไรในแต่ละแกน

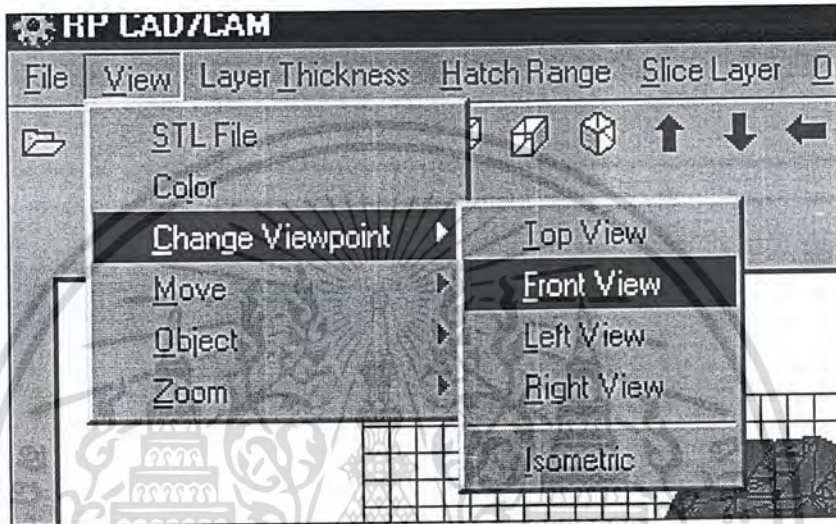


รูปที่ 4.18 การเปลี่ยนมุมมองของภาพ

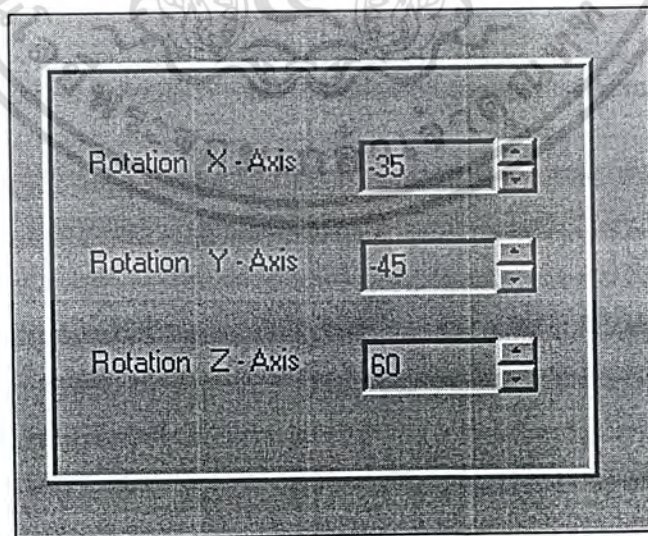

รูปที่ 4.19 ส่วนแสดงสถานะการหมุนมุมมองภาพในแต่ละแกน

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

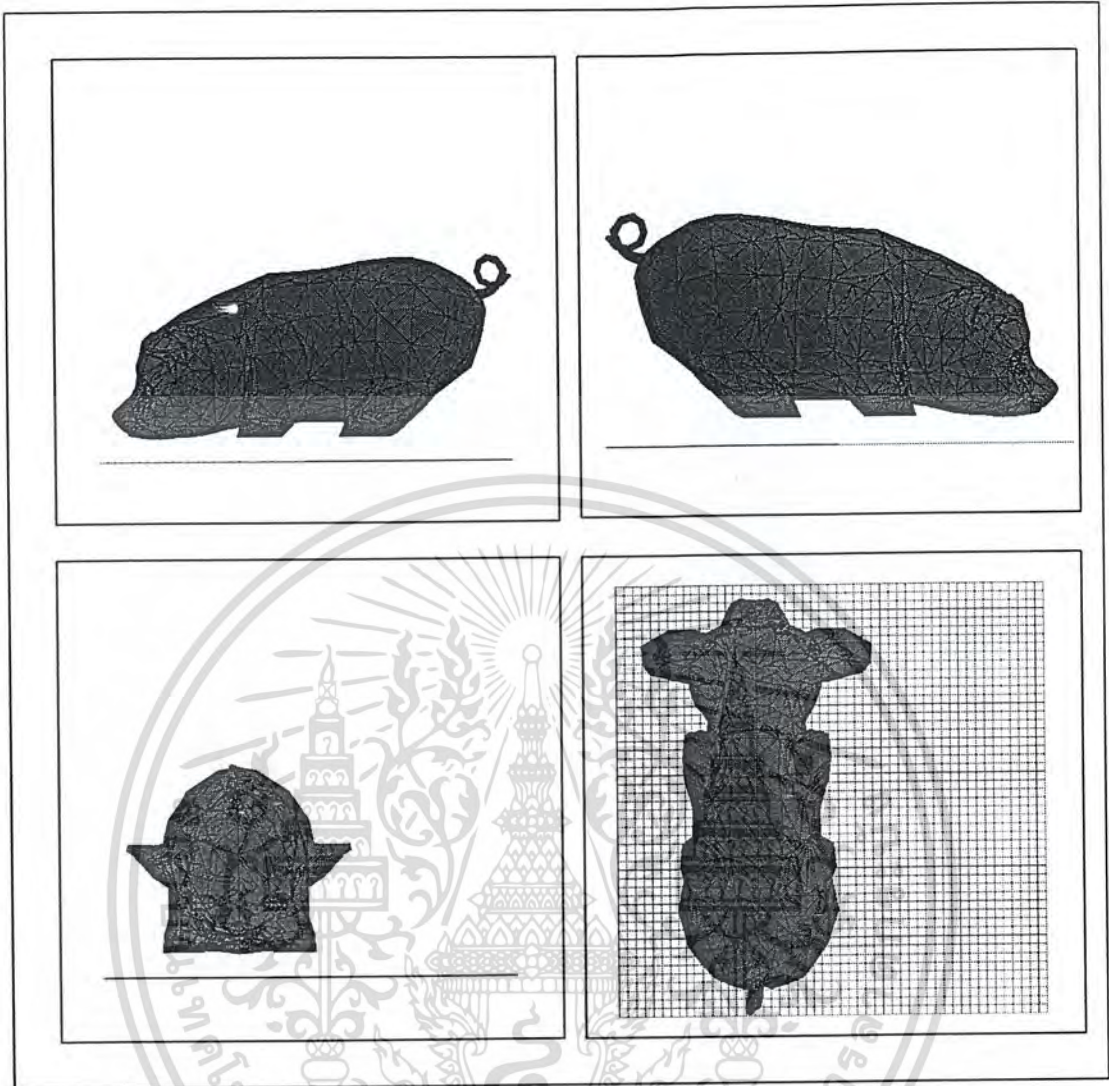


รูปที่ 4.20 การหมุนมุมมองภาพในมุมมองต่างๆ กัน

4.2.4 การย่อ-ขยาย ขนาดของแบบจำลอง


การย่อ-ขยาย ขนาดของแบบจำลองเป็นสิ่งจำเป็นในการสร้างชิ้นงานด้วยเครื่อง RP ที่ได้ทำการสร้างขึ้น เนื่องจากข้อจำกัดทางด้านเครื่องจักรที่สามารถขึ้นรูปชิ้นงานได้ในขนาด กว้าง x ยาว x สูง เท่ากับ 5 x 5 x 10 เซนติเมตร จึงมีความจำเป็นต้องสร้างแบบจำลองของชิ้นงานให้มีขนาดตามที่กำหนดไว้ ในกรณีที่แบบจำลองชิ้นงานมีขนาดใหญ่กว่าที่กำหนด หรือมีขนาดเล็กเกินไป จึงมีความจำเป็นต้องทำการปรับขนาดของแบบจำลองชิ้นงานให้เหมาะสม

การย่อ-ขยาย แบบจำลองชิ้นงานในโปรแกรม RP CAD/CAM นั้น ทำได้โดยการสั่ง Object ที่ Main Menu แล้วเลือกการย่อ-ขยาย แบบจำลองตามที่ต้องการ ซึ่งมีให้เลือกคือ การแปลงหน่วยจาก เซนติเมตร เป็น มิลลิเมตร การแปลงหน่วยจาก นิ้ว เป็น เซนติเมตร หรือการกำหนดขนาดใหม่เอง โดยการกำหนดเป็น ร้อยละของขนาดแบบจำลองเดิม

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

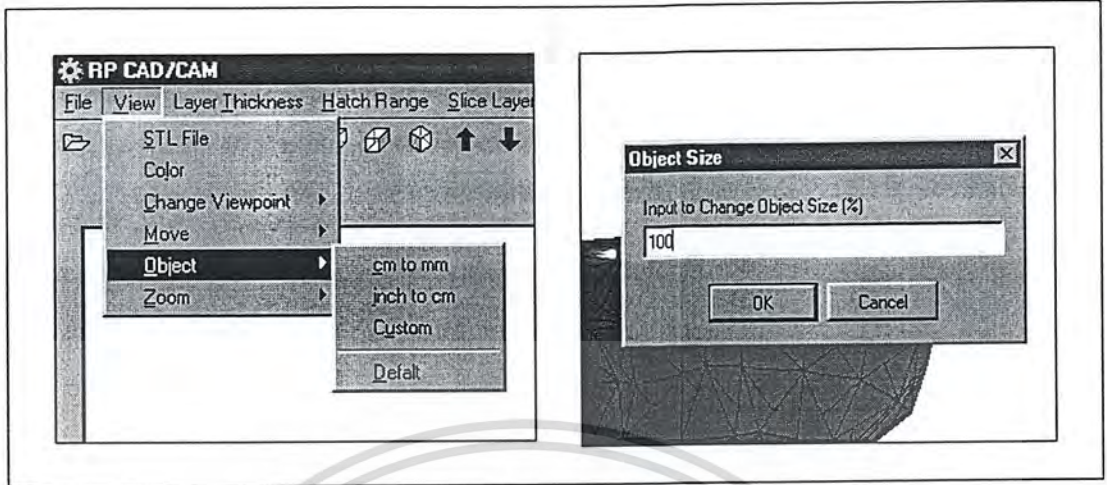


รูปที่ 4.21 คำสั่งในการย่อ-ขยาย ขนาดของแบบจำลองชิ้นงาน

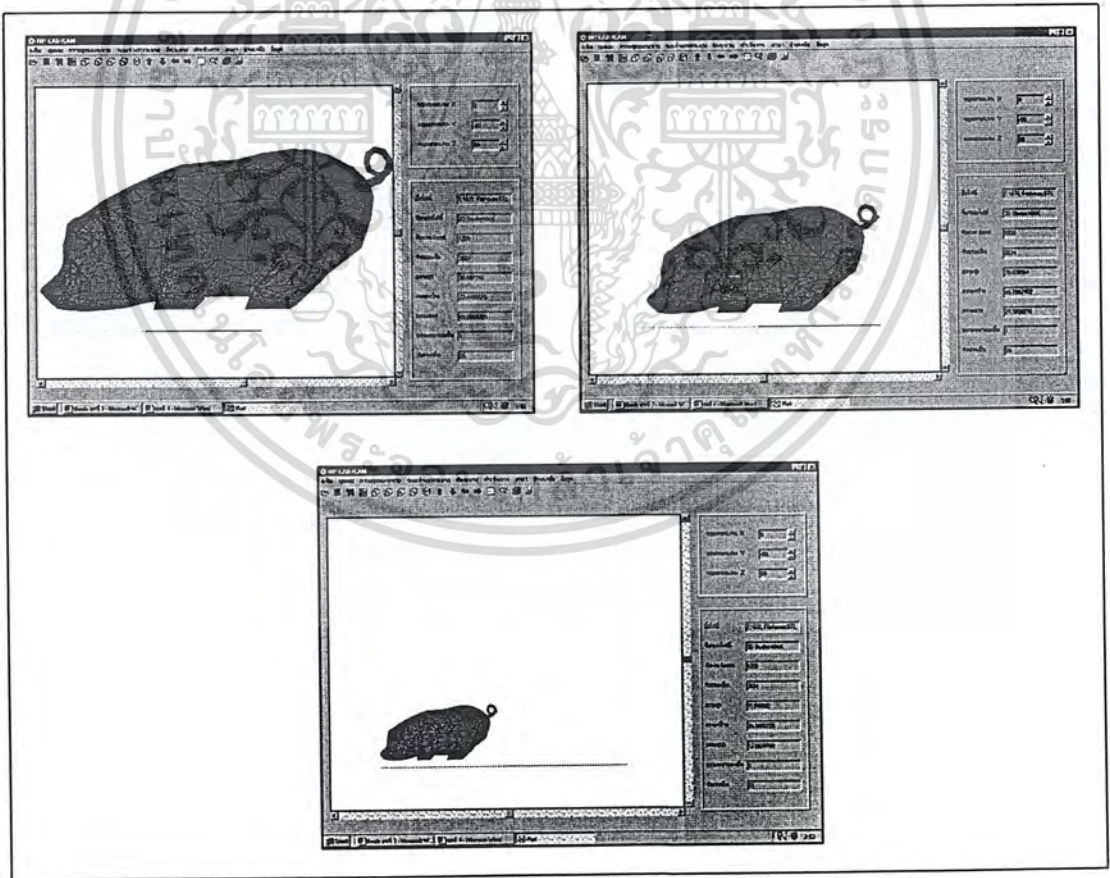


เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับอาจารย์และบุคลากรในหน่วยงานเท่านั้น ซึ่งนโยบายด้านการค้า
รูปที่ 4.22 ภาพแสดงการย่อขนาดของแบบจำลองขนาดต่างๆ กันใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้คัดลอกเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

4.2.5 การเลื่อนตำแหน่งของแบบจำลอง

การเลื่อนตำแหน่งของแบบจำลองมีความจำเป็นต่อการขึ้นรูปชิ้นงานเช่นเดียวกัน เนื่องจากสามารถขึ้นรูปชิ้นงานได้ในบริเวณที่กำหนดให้เป็นโต๊ะทำงานเท่านั้น ดังนั้นโปรแกรมจึงได้ออกแบบมาให้สามารถเลื่อนตำแหน่งของภาพได้ โดยการสั่ง View>Move แล้วเลือกทิศทางที่ต้องการ หรือ การใช้ Hotkey ที่กำหนด คือ F1, F2, F3 และ F4 หรือ การใช้ Toolbar → ← ↑ ↓ เพื่อเลื่อนตำแหน่งไปในทิศทางที่ต้องการ

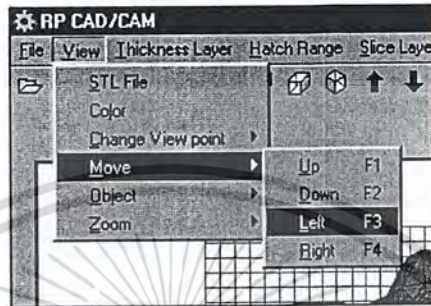


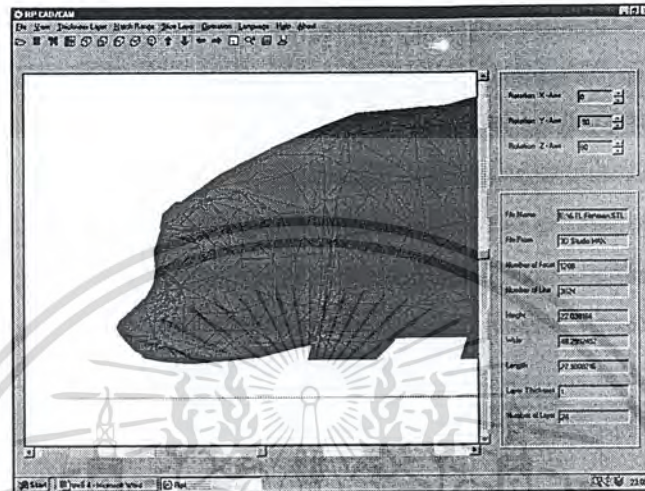
รูปที่ 4.23 การเลื่อนตำแหน่งของแบบจำลอง

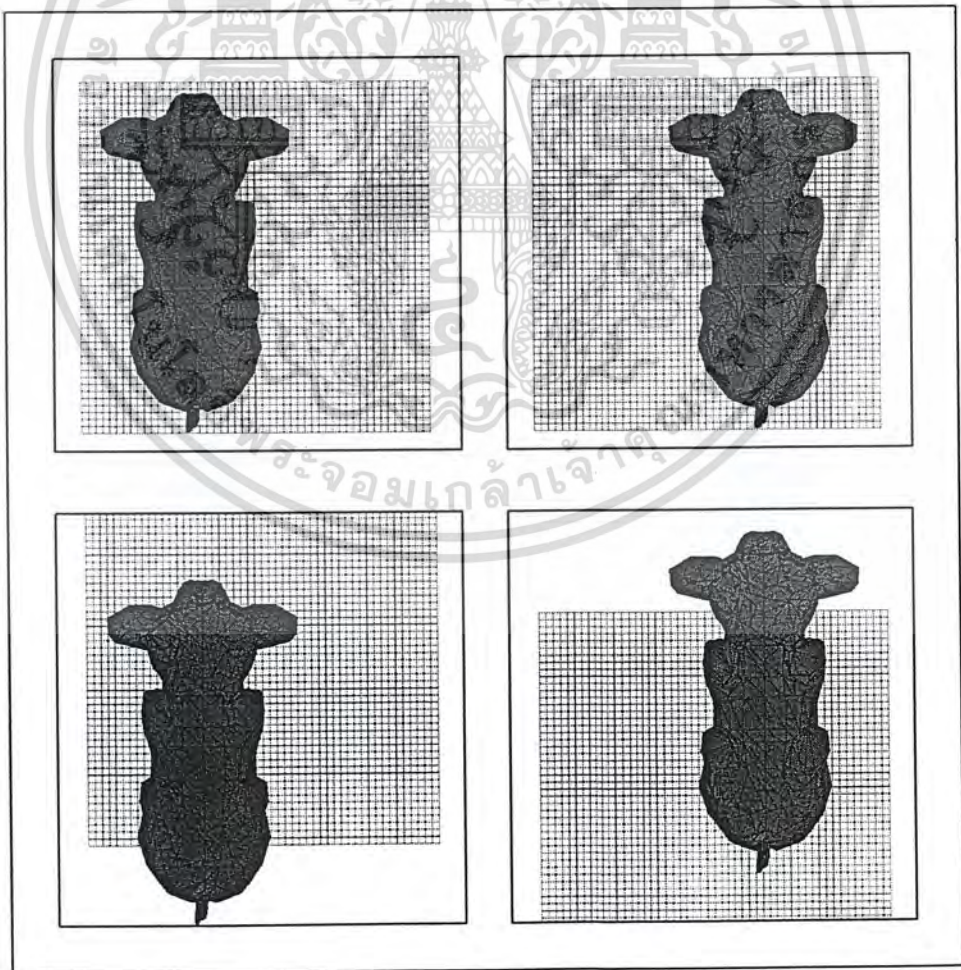

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับใช้ของระบบที่จัดการเรื่องลิขสิทธิ์ของงานชิ้นด้านการค้า
รูปที่ 4.24 การเลื่อนตำแหน่งของแบบจำลองไปในตำแหน่งต่างๆ กันบนโต๊ะทำงาน
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

4.2.6 การย่อ-ขยาย ภาพในตำแหน่งที่ต้องการ


โปรแกรม RP CAD/CAM สามารถเลือก ย่อ-ขยาย ภาพในตำแหน่งที่ต้องการได้ เพื่อความสะดวกหาความต้องการเลือกดูภาพในบริเวณใดเป็นพิเศษ ทำได้โดยการสั่ง View>Zoom แล้วกำหนดขนาดที่ต้องการย่อ-ขยาย เป็นร้อยละของขนาดภาพเดิม หรือสั่งโดยใช้ Toolbar 



รูปที่ 4.25 การย่อ-ขยายภาพในตำแหน่งที่ต้องการ

4.2.7 การแสดงข้อมูล STL ของแฟ้มข้อมูลที่กำลังทำงาน

เป็นการแสดงข้อมูล STL ของแฟ้มข้อมูลที่กำลังทำงาน ซึ่งจะแสดงข้อมูลในส่วนของแต่ละ Facet และ Vertex ของ แฟ้มข้อมูล นั้น ๆ แสดงใน หน้าจอที่เปิดขึ้นมาซ้อนกับ หน้าจอหลัก โดยไม่จำเป็นต้องเปิดในโปรแกรมเวิร์ด เช่น MS-WORD หรือ NOTEPAD การเปิดดูข้อมูล STL ทำได้โดยใช้คำสั่ง View>STL File

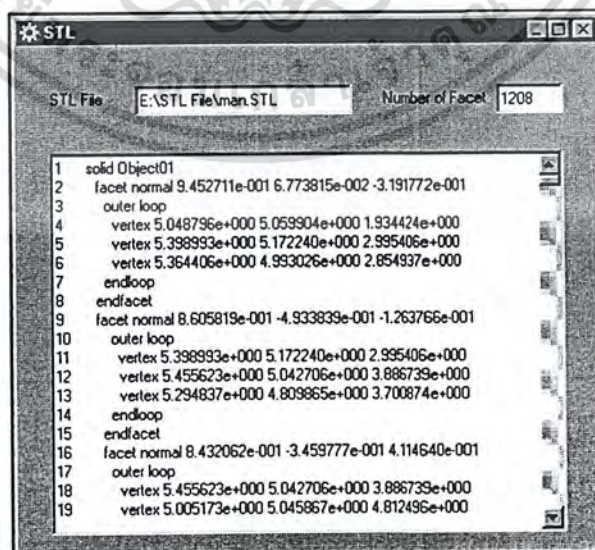


เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนลิขสิทธิ์ โดยบริษัท 4.26 ข้อมูล STL ของแฟ้มข้อมูลที่ทำการเปิดขึ้น แสดงใน STL Dialog โยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้คัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้


4.2.8 การเคลื่อนชิ้นงานออกเป็นชั้น ๆ ตามความหนาที่ต้องการ

หลักการสำคัญของกระบวนการ Rapid Prototype นั้นคือการเคลื่อนชิ้นงานออกเป็นชั้น ๆ แล้วทำการสร้างชิ้นงานทีละชั้นตามขนาดที่ได้ทำการเลื่อนเอาไว้ ซ้อนกันขึ้นมาจากชั้นล่างจนถึงชั้นบนสุด สำเร็จเป็นชิ้นงานที่มีรูปร่าง และขนาดเหมือนกับที่ได้ทำการออกแบบไว้ในโปรแกรม CAD


โปรแกรม RP CAD/CAM สามารถทำการเคลื่อนชิ้นงานออกเป็นชั้น ๆ ได้ โดยสามารถกำหนดความหนาที่ต้องการในแต่ละชั้น และความละเอียดในการเดินของหัวฉีดได้ ซึ่งสามารถแสดงผลการเคลื่อนเป็นภาพกราฟฟิกในส่วนที่จะทำการขึ้นรูปในแต่ละชั้นจะทำการแรเงาเอาไว้ ซึ่งระยะห่างการแรเงาก็คือระยะห่างการเดินของหัวฉีดที่จะทำการฉีดขึ้นรูปชิ้นงาน เพื่อตรวจสอบความละเอียดก่อนที่จะทำการฉีดขึ้นรูปชิ้นงานจริงได้ โดยจะบอกสถานะการเคลื่อนว่ามีการเคลื่อนทั้งหมดกี่ชั้น กำลังทำการเคลื่อนที่ชั้นใดอยู่ และถ้าต้องการตรวจสอบว่าที่ชั้นใด ๆ มีการเคลื่อนเป็นอย่างไร ก็สามารถเลือกทำการเคลื่อนที่ชั้นนั้น ๆ เพียงชั้นเดียวได้ คำสั่งที่ใช้คือ Slice Layer แล้วทำการเลือกว่า ต้องการแบบต่อเนื่องจนครบทุกชั้น หรือต้องการเคลื่อนเพียงชั้นเดียว เมื่อทำการเคลื่อนจนครบทุกชั้นจะมีข้อความเตือนว่าได้ทำการเคลื่อนเสร็จเรียบร้อยแล้ว

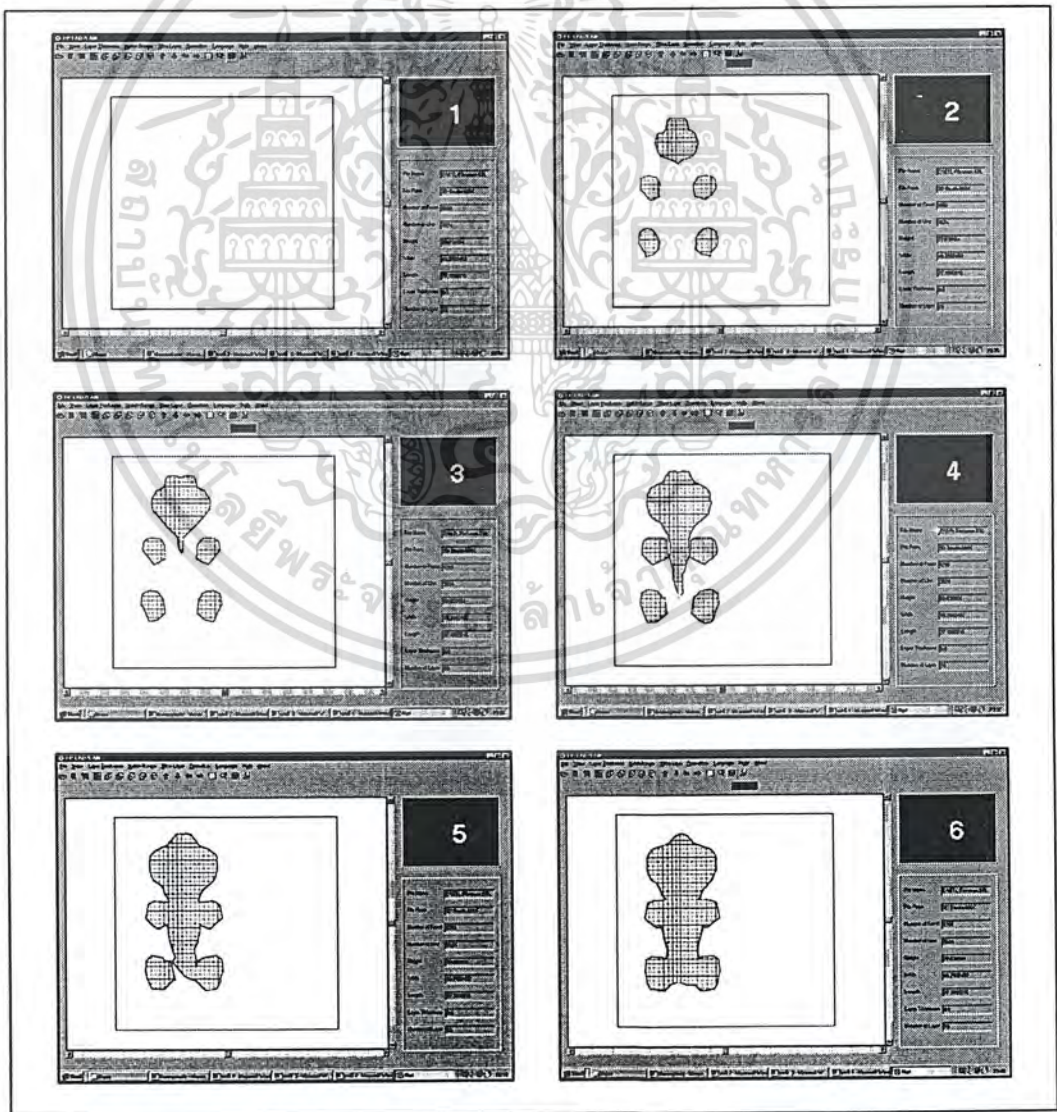


เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้เพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่ควรนำเนื้อหาไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
รูปที่ 4.27 การเคลื่อนชิ้นงานในแต่ละชั้น
 ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

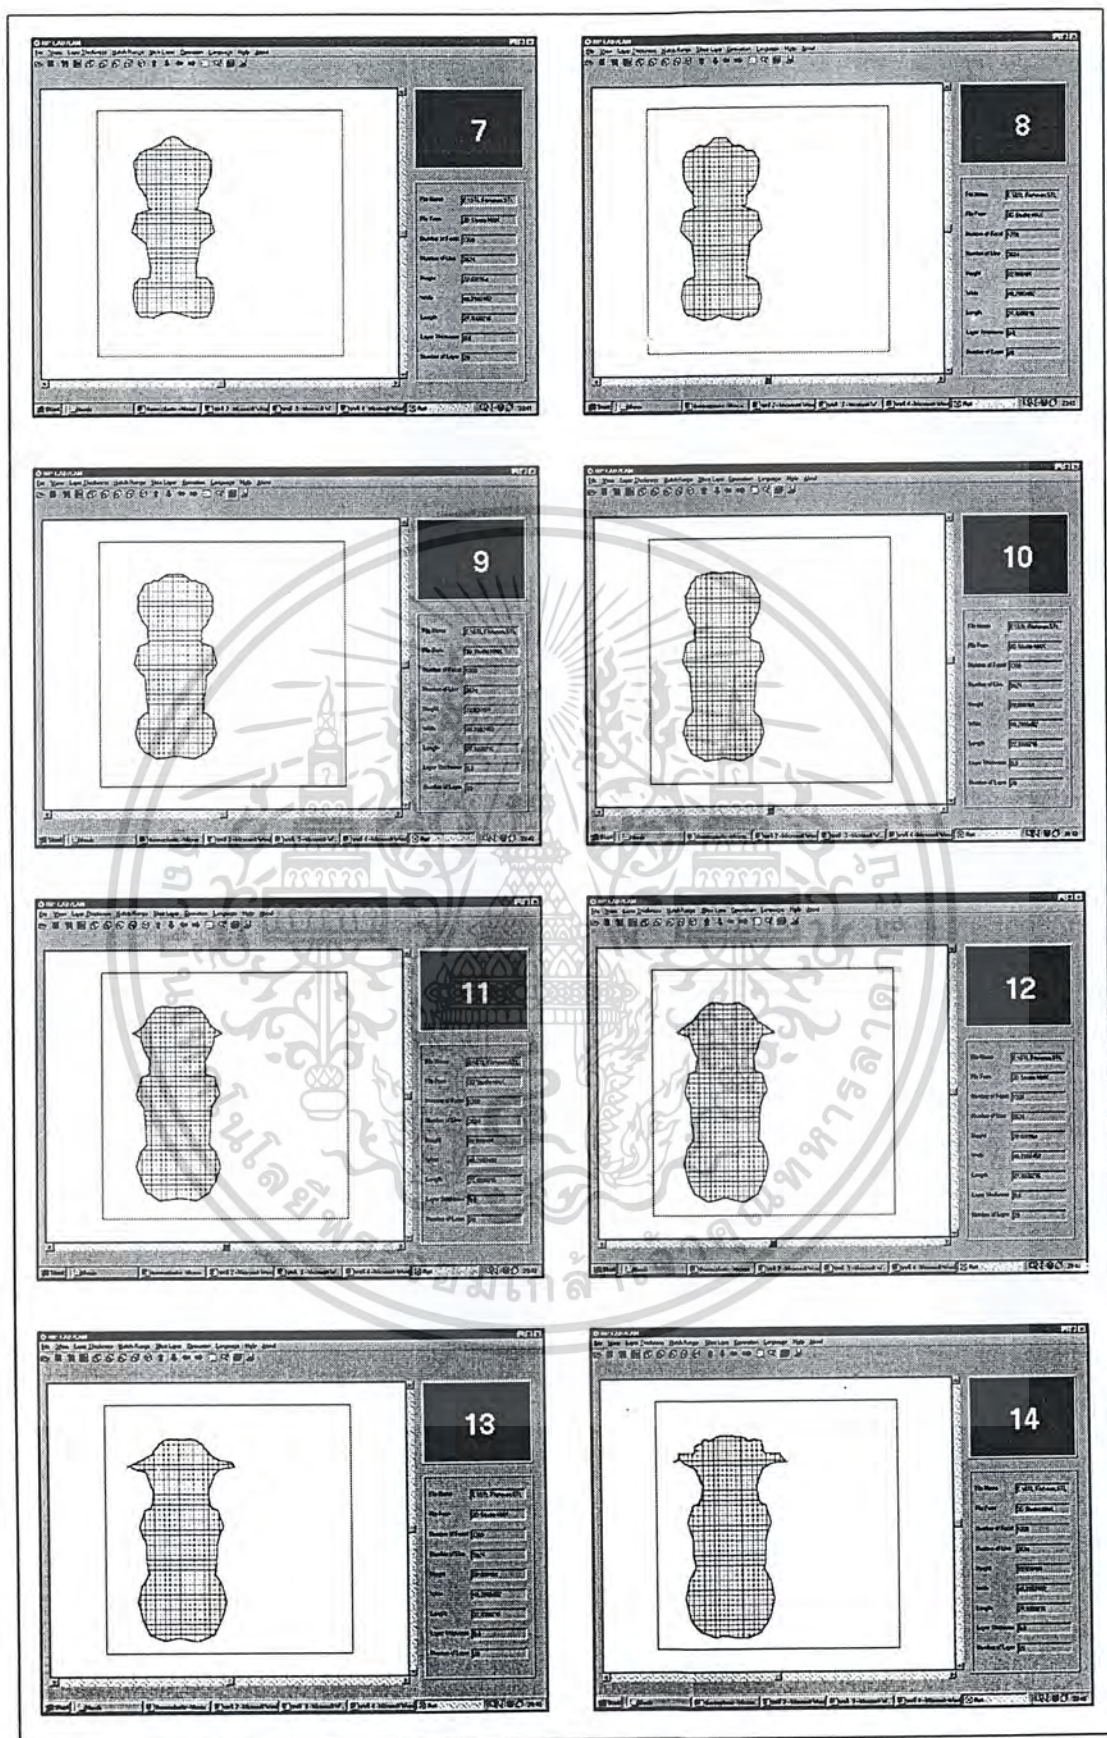

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
รูปที่ 4.27 การเดือนชั้นงานในแต่ละชั้น (ต่อ)
 ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

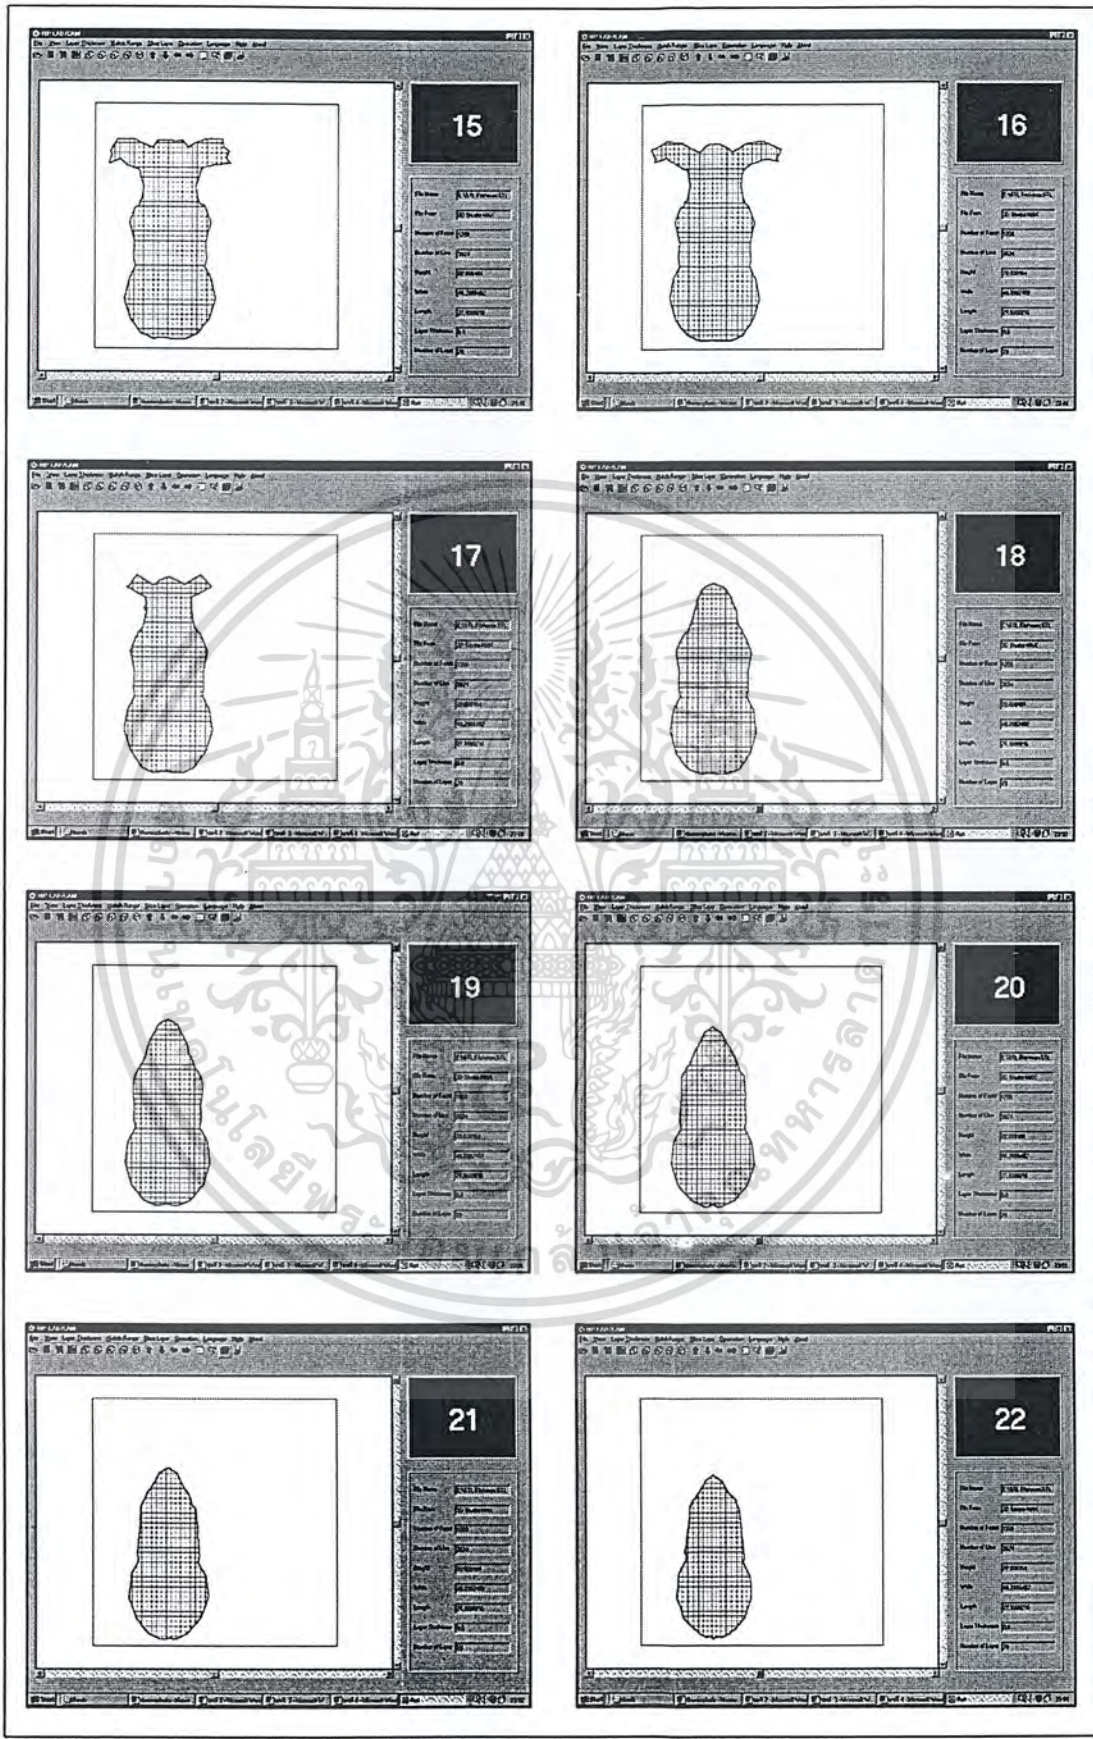


เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
 รูปที่ 4.27 การเงื่อนไขงานในแต่ละชั้น (ต่อ)
 ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

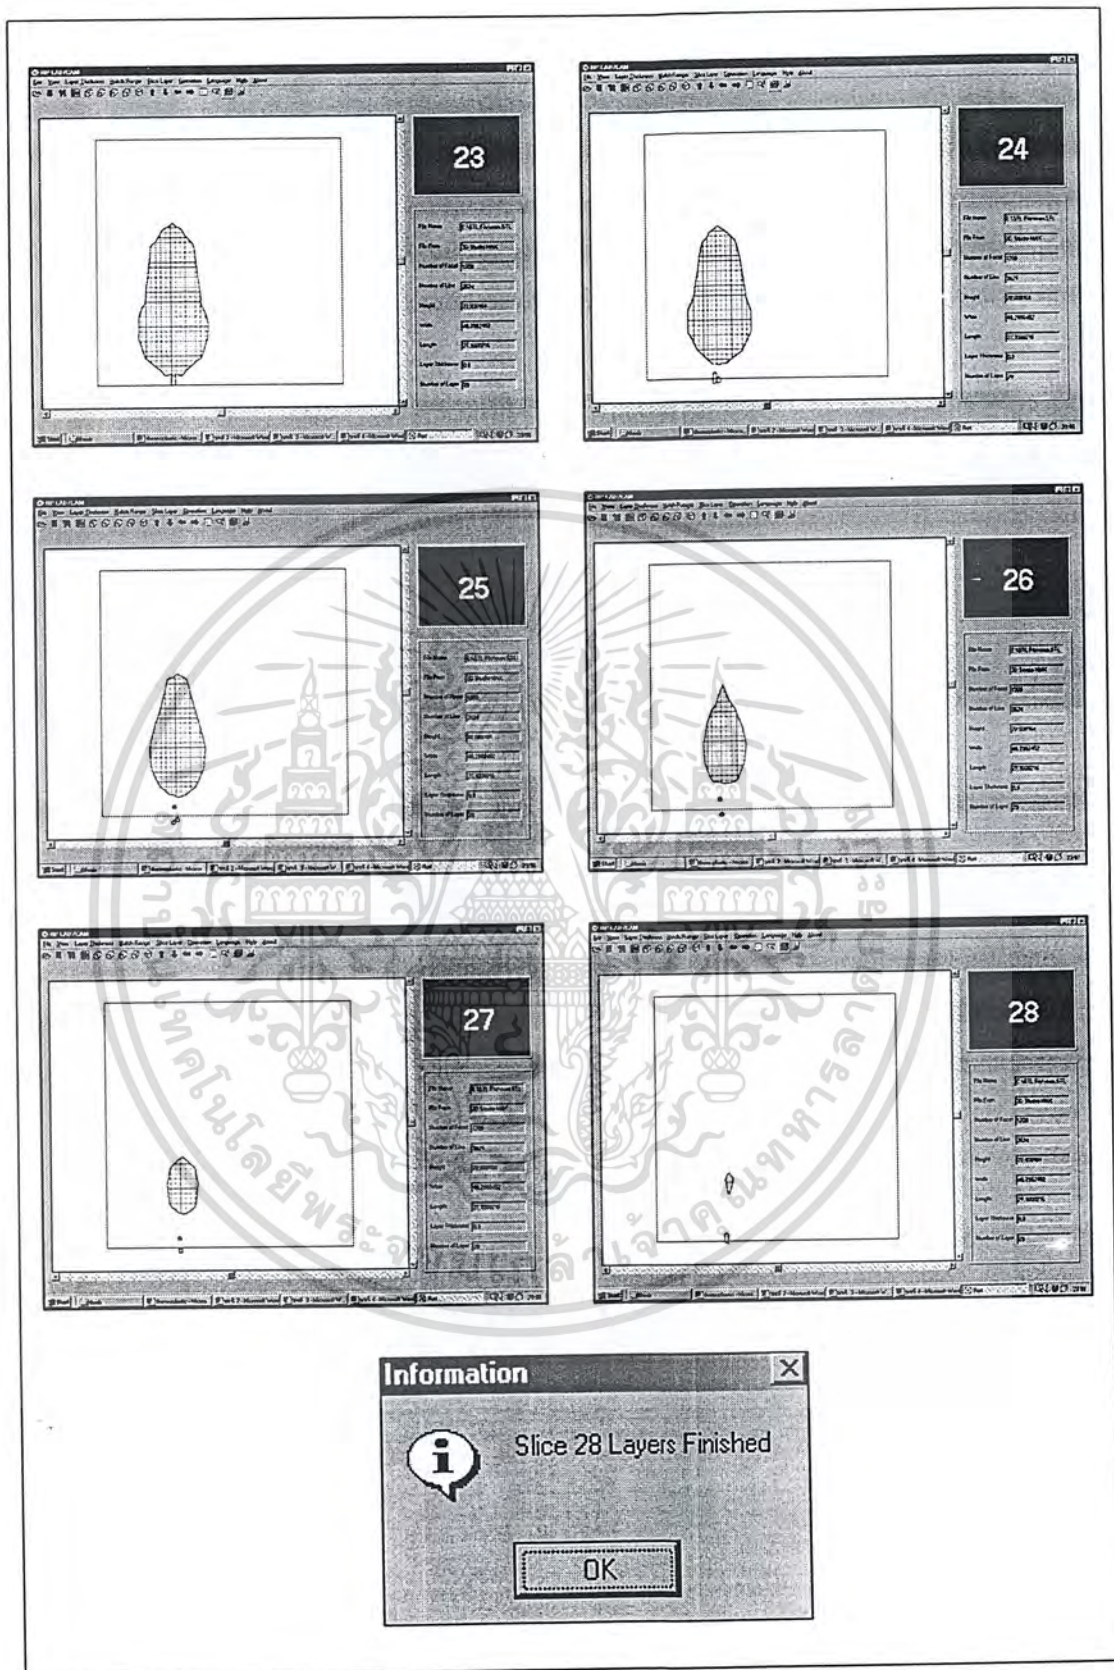

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
 รูปที่ 4.27 การเดือนชิ้นงานในแต่ละชั้น (ต่อ)
 ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

4.2.9 การกำหนดความหนาในแต่ละชั้นของชิ้นงานที่จะทำการขึ้นรูป


การขึ้นรูปชิ้นงานด้วยเครื่อง RP ที่ทำการสร้างขึ้น สามารถกำหนดความหนาของแต่ละชั้น ได้ตามความเหมาะสมทั้งนี้เพื่อให้สามารถกำหนดค่าความละเอียดของการขึ้นรูปชิ้นงาน ได้ โดยถ้าต้องการความละเอียดมากก็กำหนดความหนาของแต่ละชั้นให้น้อย ซึ่งในตอนแรกถ้าไม่กำหนดความหนา โปรแกรมจะกำหนดให้โดยอัตโนมัติ เท่ากับ 1 มิลลิเมตร ถ้าต้องการเปลี่ยนก็สามารถทำได้โดย เลือกเมนู Layer Thickness แล้วกำหนดความหนาของแต่ละชั้นที่ต้องการ

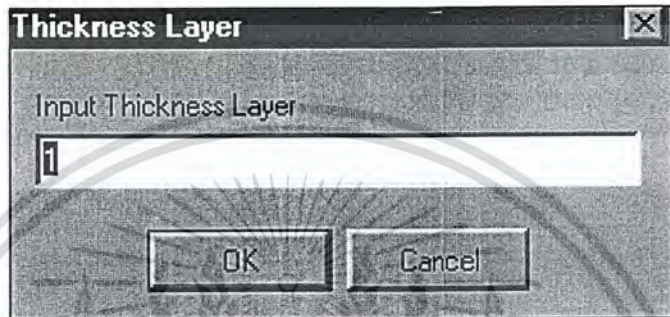

รูปที่ 4.28 การกำหนดความหนาในแต่ละชั้นของชิ้นงานที่จะทำการขึ้นรูป

4.2.10 การกำหนดความละเอียดของการเดินหัวฉีดในการขึ้นรูปชิ้นงาน

ในการขึ้นรูปชิ้นงานจะกำหนดการเดินของหัวฉีดไปตามแกน X และ แกน Y ในแต่ละชั้น ซึ่งสามารถกำหนดความละเอียดในการเดินของหัวฉีดได้เช่นกัน ซึ่งในตอนแรกโปรแกรมจะกำหนดให้ระยะห่างการเดินของหัวฉีดเป็น 1 มิลลิเมตร หากต้องการเปลี่ยนก็ทำได้โดยเลือกเมนู Hatch Range แล้วทำการเปลี่ยนค่าตามความเหมาะสม

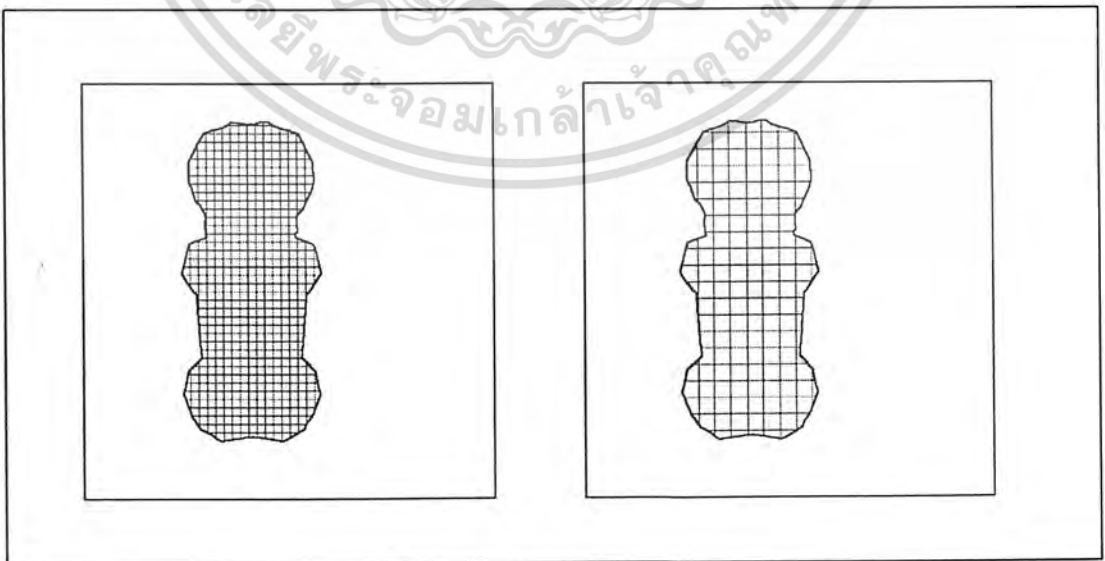

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่ **รูปที่ 4.29 การกำหนดความละเอียดของการเดินหัวฉีดในการขึ้นรูปชิ้นงานที่แตกต่างกัน** ด้านการค่า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

4.2.11 การดำเนินการฉีดขึ้นรูปชิ้นงาน

เมื่อทำการตรวจสอบการเดือน กำหนดความหนาของแต่ละชั้น และทำการกำหนดความละเอียดในการเดินของหัวฉีดแล้ว ขั้นตอนสุดท้ายก็คือการตั้งเครื่อง RP ที่ทำการสร้างขึ้น ให้ทำการฉีดขึ้นรูปชิ้นงานตามที่ได้สร้างไว้ ซึ่งเครื่องจะทำการฉีดขึ้นรูปชิ้นงานทีละชั้น ตามที่ได้ทำการเดือนเอาไว้ โดยการตรวจสอบตำแหน่งการเดินของหัวฉีด และทำการแสดงสถานะการฉีดว่ากำลังฉีดที่ชั้นใดจากกี่ชั้น และแสดงผลตำแหน่งการฉีดเป็นภาพกราฟฟิกร์ทีละชั้น จนครบทุกชั้น ซึ่งการทำฉีดขึ้นรูปชิ้นงานนี้ก็สามารถเลือกได้ว่าจะต้องการฉีดขึ้นรูปทั้งชิ้นงาน หรือ ทำการฉีดขึ้นรูปที่ชั้นใดชั้นหนึ่งเพียงชั้นเดียว โดยการสั่ง Operation หรือ ใช้ Toolbar ที่กำหนดไว้



รูปที่ 4.30 คำสั่งที่ใช้ในการดำเนินการขึ้นรูปชิ้นงาน

4.3 ผลการดำเนินการด้านการขึ้นรูปชิ้นงาน

4.3.1 ผลการทดลองคุณสมบัติซีผึ้ง (Wax)

จากการทดลองหาจุดหลอมเหลว, ความหนืด, ส่วนผสม, และความดันที่เหมาะสมของ ซีผึ้ง ทั้ง 2 ชนิด ได้ผลการทดลอง ดังนี้

- 1) ผลการทดลองหาจุดหลอมเหลวของซีผึ้ง

ตารางที่ 4.1 ผลการทดลองหาจุดหลอมเหลวของ ซีผึ้ง

ชนิดของซีผึ้ง	ครั้งที่					ค่าเฉลี่ย
	1	2	3	4	5	
1. พาราฟิน	75.2	75.0	79.3	78.4	71.5	75.88
2. ซีผึ้งงคั่ว	87.3	87.6	88.6	85.3	88.2	87.40

- 2) ผลการทดลองหาความหนืด

- พาราฟิน ความหนืด 305 cP

- ซีผึ้งงคั่ว ความหนืด 16 cP

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

3) ผลการทดลองหาค่าส่วนผสม อุณหภูมิ และความดันที่เหมาะสม

ตารางที่ 4.2 ผลการทดลองหาค่าส่วนผสม อุณหภูมิ และความดันที่เหมาะสม

อัตราส่วน (%)		70° C			80° C			90° C			100° C		
ซีฟิ่งกวดัว	พาราฟิน	1 Bar	3 Bar	5 Bar	1 Bar	3 Bar	5 Bar	1 Bar	3 Bar	5 Bar	1 Bar	3 Bar	5 Bar
100	0	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c
80	20	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c
60	40	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c
50	50	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c
40	60	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c
20	80	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c
0	100	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c

- โดย
- A หมายถึง การฉีดขึ้นรูปเป็นไปอย่างต่อเนื่อง และขึ้นรูปได้ดีมาก
 - B หมายถึง การฉีดขึ้นรูปเป็นไปอย่างค่อนข้างต่อเนื่อง และขึ้นรูปได้ค่อนข้างดี
 - C หมายถึง การฉีดขึ้นรูปเป็นไปอย่างไม่ต่อเนื่อง และขึ้นรูปได้ไม่ดี
 - D หมายถึง การฉีดขึ้นรูปไม่สามารถทำได้

จากผลการทดลอง พบว่า การฉีดขึ้นรูปขึ้นงานโดยใช้ซีฟิ่ง (Wax) ไม่สามารถขึ้นรูปได้อย่างต่อเนื่อง และขึ้นรูปได้ไม่ดี ในทุก ๆ ส่วนผสม และ ความดันลมที่ใช้


4.3.2 ผลการทดสอบคุณสมบัติของเทอร์โมพลาสติก

จากการทดสอบคุณสมบัติของเทอร์โมพลาสติกที่ใช้ในการขึ้นรูป โดยการทดสอบหาค่า อัตราการป้อน และ อุณหภูมิที่เหมาะสมที่สุด ทำการทดลองที่แรงดัน 12, 18, 24 VDC และทำการทดลองที่อุณหภูมิ 60, 80, 100, 120, 140 องศาเซลเซียส ผลการทดลองเป็นดังตารางที่ 4.3

4.3.2.1 อัตราการป้อน 12 VDC

ตารางที่ 4.3 ผลการทดลองคุณสมบัติเทอร์โมพลาสติกที่ อัตราการป้อน 12 VDC

อัตราการป้อน (V DC) อุณหภูมิ	12				
	5 วินาที	10 วินาที	15 วินาที	20 วินาที	25 วินาที
60	0	0	0	0	0
80	0	0	0	0	0
100	1	5	9	9	9
120	1.3	6.38	9.85	10	10
140	1.78	7.2	11.42	12	12.4

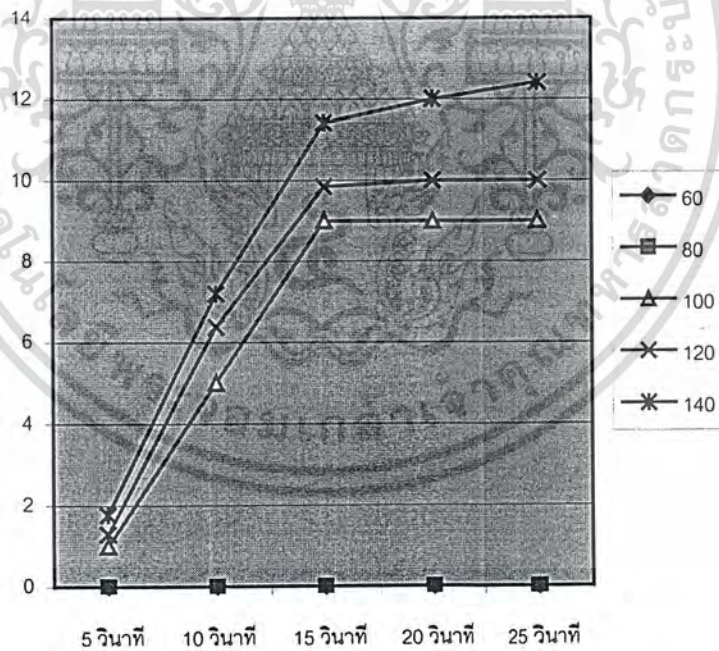


รูปที่ 4.31 ผลการทดลองคุณสมบัติเทอร์โมพลาสติกที่ อัตราการป้อน 12 VDC

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

4.3.2.2 อัตราการป้อน 18 VDC

ตารางที่ 4.4 ผลการทดลองคุณสมบัติเทอร์โมพลาสติกที่ อัตราการป้อน 18 VDC

อัตราการป้อน (V DC) อุณหภูมิ	18				
	5 วินาที	10 วินาที	15 วินาที	20 วินาที	25 วินาที
60	0	0	0	0	0
80	0	0	0	0	0
100	1.24	5.78	9.5	10	10
120	1.45	6.78	9.78	10.52	10.52
140	1.98	8.02	14.85	13.75	14

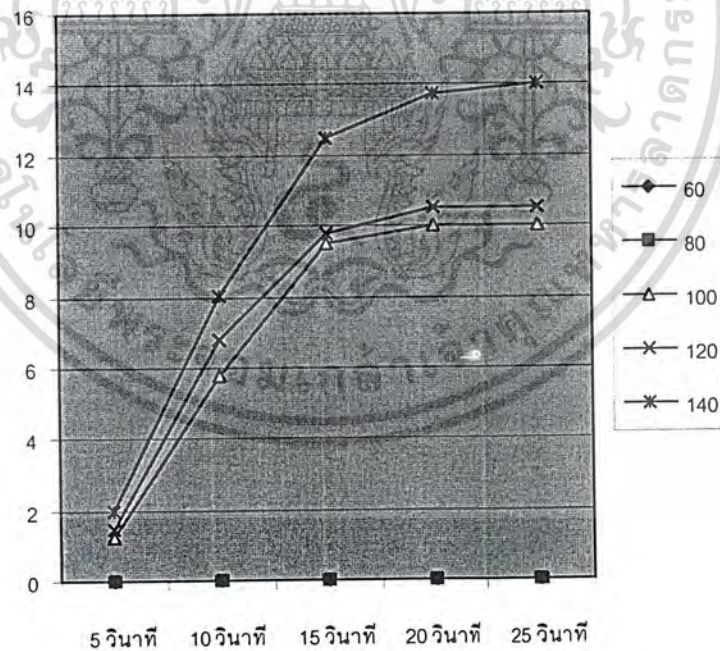


รูปที่ 4.32 ผลการทดลองคุณสมบัติเทอร์โมพลาสติกที่ อัตราการป้อน 18 VDC

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

4.3.2.3 อัตราการป้อน 24 VDC

ตารางที่ 4.5 ผลการทดลองคุณสมบัติเทอร์โมพลาสติกที่ อัตราการป้อน 24 VDC

อัตราการป้อน (V DC) อุณหภูมิ	24				
	5 วินาที	10 วินาที	15 วินาที	20 วินาที	25 วินาที
60	0	0	0	0	0
80	0	0	0	0	0
100	1.3	6	9.8	11	11
120	1.5	7.32	10.3	11.5	11.5
140	2	8.75	12.97	14	14.5

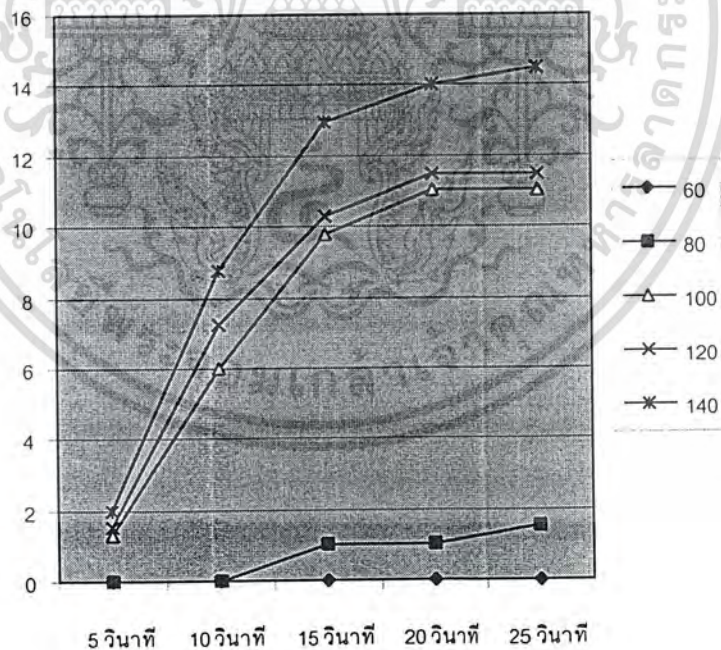

รูปที่ 4.33 ผลการทดลองคุณสมบัติเทอร์โมพลาสติกที่ อัตราการป้อน 24 VDC

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

4.3.3 ผลการขึ้นรูปชิ้นงานจากขี้ผึ้ง (Wax)

4.3.3.1 หัวฉีดขึ้นรูปชิ้นงานขี้ผึ้ง แบบที่ 1

การทดลอง การขึ้นรูปชิ้นงานจากขี้ผึ้ง ทำการทดลองกับหัวฉีดขี้ผึ้ง ซึ่งจากเดิมได้ทำการออกแบบ หัวฉีดขี้ผึ้งจากแท่งสแตนเลสกลวง ทำเกลียวปิดฝาบริเวณด้านบน เพื่อให้สามารถเปิดออกเพื่อเติมขี้ผึ้งได้ และมีท่อลมต่อบริเวณด้านบนเข้ากับปั๊มลม ซึ่งสามารถควบคุมความดันให้คงที่ได้ด้วยอุปกรณ์ควบคุมความดันลม บริเวณตอนปลายด้านล่าง เชื่อมต่อกับหัวฉีดทองเหลือง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางหัวฉีด 0.1 มิลลิเมตร ผลการฉีดขึ้นรูปปรากฏว่า ไม่สามารถควบคุมขี้ผึ้งให้ออกมาตามที่ต้องการได้



รูปที่ 4.34 การทดลองหัวฉีดขึ้นรูปชิ้นงานขี้ผึ้งทำจากสแตนเลส

ปัญหาที่เกิดจาก หัวฉีดแบบนี้ คือ ขี้ผึ้งแข็งตัวบริเวณปลายหัวฉีด
การวิเคราะห์ปัญหา จากรูปที่ 4.34 พบว่า

1. เกิดรอยรั่วของลม บริเวณด้านบนของกระบอกฉีด ซึ่งทำเป็นฝาเกลียว สำหรับเปิด-ปิด ได้
2. บริเวณที่ให้ความร้อนโดยอุปกรณ์กำเนิดความร้อน คือบริเวณกระบอกที่ใส่ขี้ผึ้ง เท่านั้น ไม่ได้ให้ความร้อนบริเวณปลายหัวฉีดด้วย ทำให้ขี้ผึ้งแข็งตัวได้เร็ว เมื่อไหลลงมาเจอกับหัวฉีดซึ่งเย็นกว่า จึงเกิดการแข็งตัวค้างอยู่บริเวณปลายหัวฉีด

3. การออกแบบกระบอกฉีดที่เป็นลักษณะทรงกระบอก มีหัวฉีดเชื่อมติดอยู่ด้านล่าง ทำให้การควบคุมลมทำได้ยาก เนื่องจาก พื้นที่ด้านล่างมีมาก แต่ทางออกของขี้ผึ้งมีเพียงเล็กน้อย ทำให้ขี้ผึ้งไม่ไหลลงมาตามที่ต้องการ

4. สแตนเลส นำความร้อนได้ไม่ดี ทำให้เกิดการแข็งตัวของขี้ผึ้งบริเวณภายในหัวฉีด


5. หัวฉีด กับ กระบอกฉีดเป็นคนละส่วนกัน ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

การแก้ปัญหา

1. ออกแบบกระบอกฉีดที่ปิดสนิทบริเวณด้านบน และมีรูสำหรับเติมซีฟี่ง ปิดสนิทด้วยน็อตขนาดใหญ่ และมีท่อลมต่อเข้าบริเวณกลางกระบอกฉีดด้านบน
2. ให้ความร้อนด้วยอุปกรณ์กำเนิดความร้อน 2 ส่วนคือ บริเวณกระบอกฉีด และบริเวณหัวฉีด
3. บริเวณตอนปลายของกระบอกฉีด ทำเป็นเรียวยาวมาจนถึงรูทางออกของหัวฉีด เพื่อให้ซีฟี่งไหลออกมาได้สะดวก และมีพื้นที่ด้านล่างน้อย
4. เปลี่ยนวัสดุที่ใช้เป็น อลูมิเนียม ซึ่งมีลักษณะเบา และนำความร้อน ได้ดีกว่า
5. หัวฉีด และกระบอกฉีด รวมเป็นอันเดียวกัน

4.3.2.2 หัวฉีดขึ้นรูปชิ้นงานซีฟี่ง แบบที่ 2


เป็นหัวฉีด ที่ได้รับการแก้ไข จากแบบแรก เพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับแบบแรก

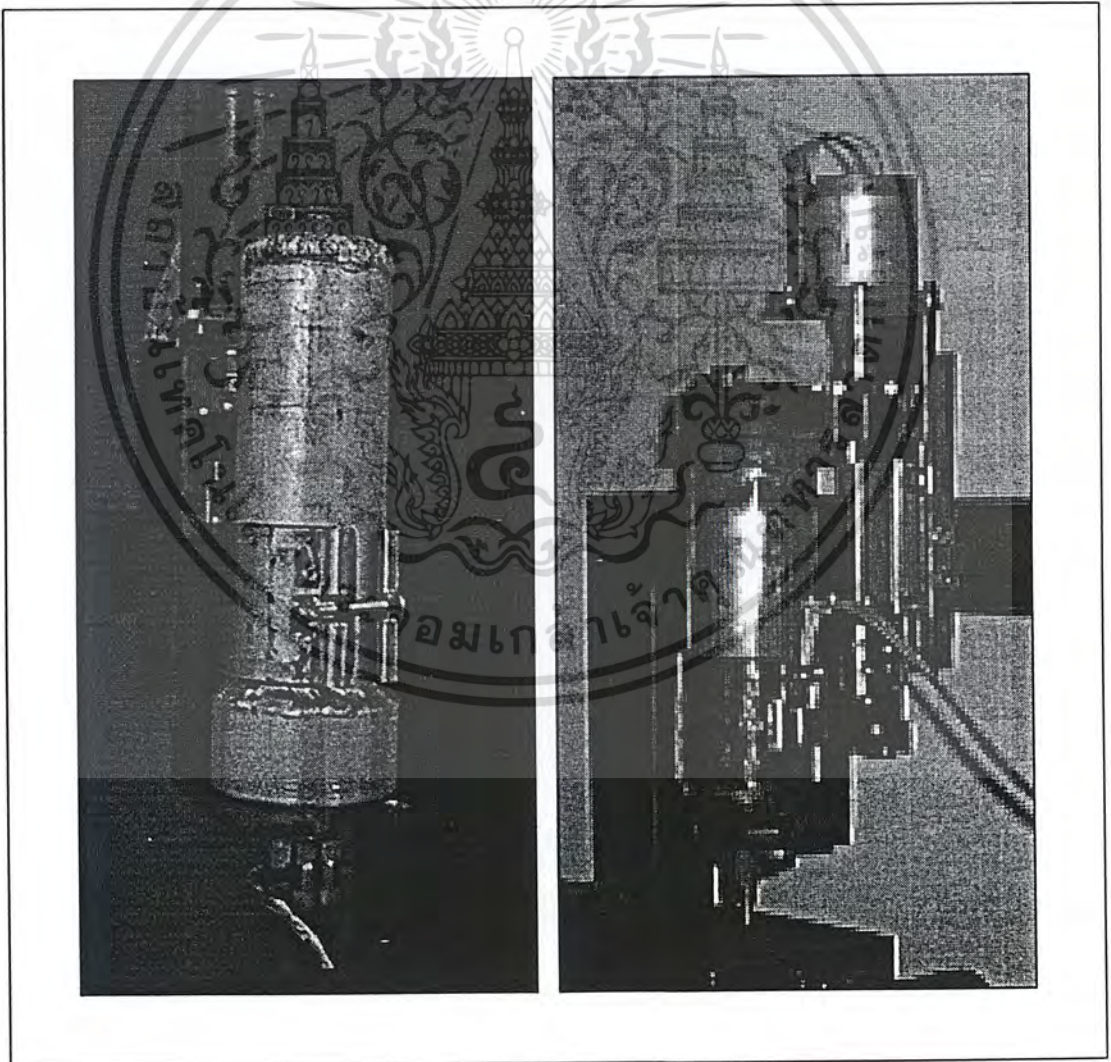

รูปที่ 4.35 หัวฉีดขึ้นรูปชิ้นงานซีฟี่ง แบบที่ 2 เปรียบเทียบกับแบบที่ 1

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

จากการทดลองขึ้นรูปชิ้นงานด้วยหัวฉีดแบบที่ 2 นี้ ได้ออกแบบการทดลองการฉีด ดังนี้
แบบที่ 1 หัวฉีดอยู่เหนือจากโต๊ะทำงานเล็กน้อย บังคับการไหลของซีฟิ่ง ด้วย ความดันลมจาก อุปกรณ์
กำเนิดความดันลม
ปัญหาที่พบ ไม่สามารถควบคุมการไหลของซีฟิ่งได้ ทำให้ไม่สามารถขึ้นรูปเป็นชิ้นงานสำเร็จได้

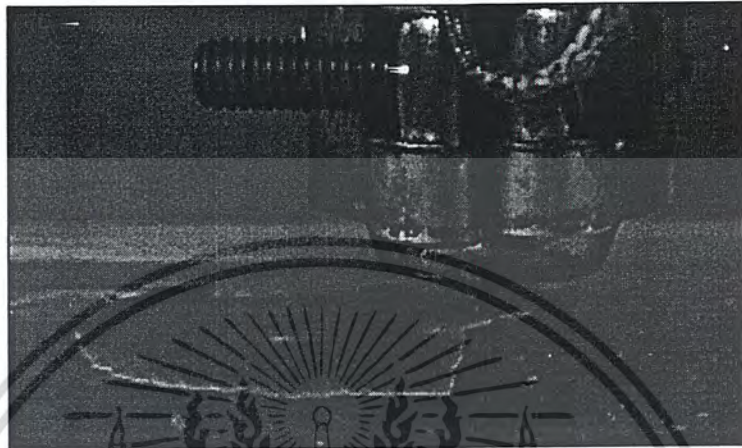

รูปที่ 4.33 การทดลองการเดินหัวฉีดแบบ หัวฉีดอยู่เหนือจาก โต๊ะทำงานเล็กน้อย บังคับการไหล
ของซีฟิ่งด้วย ความดันลมจาก อุปกรณ์กำเนิดความดันลม และผลการฉีดขึ้นรูป

แบบที่ 2 หัวฉีดอยู่ใกล้กับ โต๊ะทำงาน และให้การไหลของซีฟิ่งเกิดจากความตึงผิว ของบริเวณหัวฉีด
และโต๊ะทำงาน ปัญหาที่พบ สามารถขึ้นรูปชิ้นงาน ได้ดีเพียงแค่ชิ้นเดียว เนื่องจากเมื่อหัวฉีดเลื่อนขึ้นเพื่อทำการฉีด
ขึ้นรูปชิ้นงานในชั้นต่อไป เมื่อเดินผ่านบริเวณที่ทำการฉีดซีฟิ่งไปแล้ว หัวฉีดที่ร้อน เนื่องจากไม่ให้เกิดการตันที่
บริเวณปลาย จะทำให้เกิดการหลอมของชิ้นงานในชั้นเก่า และซีฟิ่งที่ลงไปใหม่ก็จะผสมกับชั้นเก่า ทำให้ไม่
สามารถขึ้นรูปชิ้นงานที่มีความหนาได้




รูปที่ 4.34 การทดลองการเดินหัวฉีดแบบ หัวฉีดอยู่ใกล้กับโต๊ะทำงาน

ให้การไหลของซีฟิ่งเกิดจากความตึงผิว และผลการฉีดขึ้นรูป

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานในเพื่อการศึกษาเท่านั้น เมื่ออนุญาตเห็นไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้


แบบที่ 3 บริเวณปลายหัวฉีดมีลวดเสียบอยู่ เพื่อเป็นทางนำให้ขี้ผึ้งไหลออกมา และหัวฉีดไม่ติดโต๊ะทำงาน ปัญหาที่พบ ขี้ผึ้งไม่ไหลออกมาตลอดเวลา ทำให้ต้องมีการขยับแกนนำซึ่งเป็นลวดที่เสียบอยู่ภายในช่วยอยู่บ้าง และยังไม่สามารถควบคุมการไหลให้สม่ำเสมอได้ดี ชิ้นงานสำเร็จมีลักษณะพื้นผิวที่ยังไม่สมบูรณ์

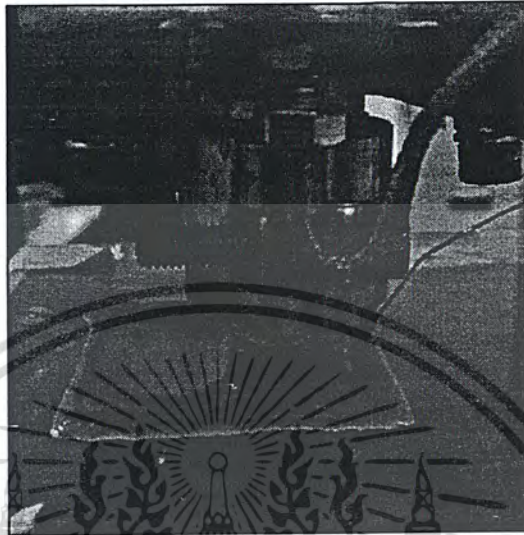

รูปที่ 4.35 การทดลองการเดินหัวฉีดแบบ บริเวณปลายหัวฉีดมีลวดเสียบอยู่ เพื่อเป็นทางนำให้ขี้ผึ้งไหลออกมา และผลการฉีดขึ้นรูป

4.3.3 ผลการขึ้นรูปชิ้นงานจากเทอร์โมพลาสติก

การทดลอง การขึ้นรูปชิ้นงานด้วยเทอร์โมพลาสติก ไม่สามารถขึ้นรูปเป็นชิ้นงานสำเร็จได้ เนื่องจากเทอร์โมพลาสติกที่ถูกรีดผ่านหัวรีดออกมาเป็นเส้นขนาด 0.1 มิลลิเมตร ไม่เกาะกับพื้น และไม่เกาะกันเองระหว่างเส้นเทอร์โมพลาสติก ทำให้ไม่สามารถขึ้นรูปชิ้นงานเป็นชั้น ๆ ได้

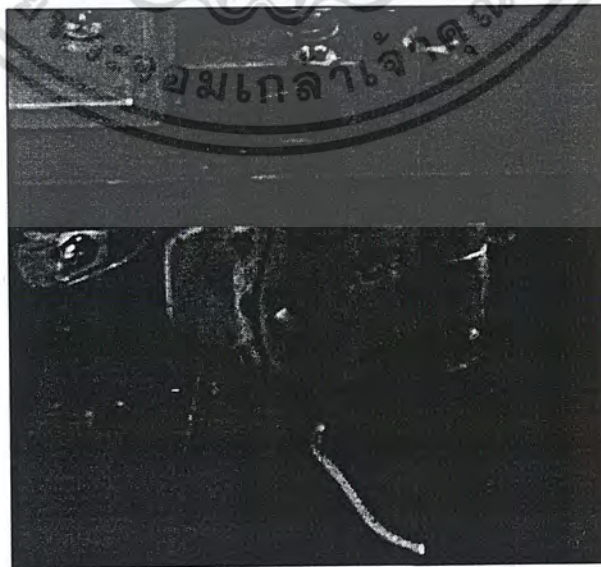

รูปที่ 4.36 การทดลองการขึ้นรูปชิ้นงานด้วยเทอร์โมพลาสติก และผลการฉีดขึ้นรูป

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมีเหตุดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

บทที่ 5

สรุปผลการดำเนินการ

5.1 สรุปผลการดำเนินการด้าน Hardware

การดำเนินการด้าน Hardware คือการศึกษาการสร้างเครื่องสร้างชิ้นงานต้นแบบขึ้นมาใช้งาน ซึ่งเป็นเครื่องจักรที่มีการควบคุมการเคลื่อนที่ พร้อมกันทั้ง 3 แกน ด้วยการควบคุมการเคลื่อนที่แบบ Linear Interpolation และประกอบด้วยหัวฉีดที่ใช้ในการฉีดขึ้นรูป ซึ่งได้ทำการสร้างขึ้นมา 3 แบบ คือ หัวฉีดซี่ผึ้งที่ทำจากสแตนเลส ถอดประกอบได้ ควบคุมการไหลของซี่ผึ้งด้วยความดันลมจากอุปกรณ์กำเนิดความดันลม หัวฉีดซี่ผึ้งทำจากอลูมิเนียม ควบคุมการไหลของซี่ผึ้งด้วยความดันลมจากปั๊มลม และหัวฉีดเทอร์โมพลาสติก โดยหัวฉีดทั้ง 3 แบบ สามารถถอดเปลี่ยนได้ตามความต้องการ และยึดติดกับชุดควบคุมการเคลื่อนที่แกน Z

ในการสร้างเครื่องสร้างชิ้นงานต้นแบบทั้ง 3 แบบนั้น สามารถสร้างได้ตามที่ออกแบบ และควบคุมการทำงานทั้งหมดผ่าน โปรแกรม RP CAD/CAM ที่ทำการสร้างขึ้น

5.2 สรุปผลการดำเนินการด้าน Software

การดำเนินการด้าน Software คือการศึกษาการสร้างโปรแกรมคอมพิวเตอร์ขึ้นมาเพื่อใช้ในการเชื่อมต่อ CAD/CAM ในกระบวนการของ Rapid Prototype โดยในการศึกษารุ่นนี้ได้ทำการออกแบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้สามารถรับไฟล์ที่สร้างจากโปรแกรม CAD ได้ 3 โปรแกรม คือ Mechanical Desktop , AutoCAD และ 3D Studio MAX มาใช้สร้างชิ้นงานต้นแบบได้ โดยสามารถทำการปรับเปลี่ยนขนาด ตำแหน่ง ของภาพ กำหนดคุณสมบัติของชิ้นงานที่จะทำการขึ้นรูป เช่น ความหนาของชิ้นงานในแต่ละชั้น ความละเอียดในการเดินของหัวฉีด และสามารถนำโปรแกรมนี้ไปใช้ในการทำงานของเครื่อง Rapid Prototype ประเภทอื่น ๆ เช่น LOM ซึ่งเป็นการสร้างชิ้นงานจากการเดินของหัวฉีดชิ้นงานตามขอบทีละชั้น ๆ ซ้อนกันจนขึ้นเป็นชิ้นงานสำเร็จต่อไป

5.3 สรุปผลการดำเนินการขึ้นรูปชิ้นงาน

ในส่วนของการขึ้นรูปชิ้นงาน เครื่องสร้างชิ้นงานต้นแบบที่ได้ทำการสร้างขึ้น ไม่สามารถขึ้นรูปเป็นชิ้นงานที่มีลักษณะพื้นผิวที่สมบูรณ์ได้ เนื่องจากข้อจำกัดหลายประการ คือ

5.3.1 ขึ้นรูปชิ้นงานซี่ผึ้ง

1. ซี่ผึ้งที่ออกมาไม่สม่ำเสมอ เนื่องจากการควบคุมการไหลด้วยความดันลมทำได้ยาก
2. เกิดขอบของชิ้นงาน เนื่องจากความร้อนของหัวฉีดซึ่งไม่สามารถทำการควบคุมได้ ทำให้ซี่ผึ้งในชั้นที่ทำการฉีดไปแล้วหลอมละลาย

5.3.2 ขึ้นรูปชิ้นงานเทอร์โมพลาสติก

1. การขึ้นรูป ไม่สามารถทำได้เนื่องจากเทอร์โมพลาสติกไม่ติดกัน ไม่ติดพื้น และไม่วางตัวในแนวระนาบ เพราะแข็งตัวเร็วเกินไป และไม่มีความร้อนเพียงพอที่จะติดกันได้

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

2. บริเวณปลายหัวฉีดจะมีการหลอมที่เร็วเกินไป ทำให้เทอร์โมพลาสติกที่ปลายของหัวฉีดเกิดการหลอม มีผลทำให้ทอร์คที่ส่งมาจากมอเตอร์กระแสตรงไม่สามารถที่จะดันเทอร์โมพลาสติกออกมาได้
3. เกิดการอุดตันของเทอร์โมพลาสติกที่บริเวณปลายหัวฉีด ภายหลังจากการทำงานทุกครั้ง

5.4 แนวทางการพัฒนาสำหรับเครื่องสร้างชิ้นงานต้นแบบ

จากปัญหาที่เกิดขึ้น ในการศึกษาการสร้างเครื่องสร้างชิ้นงานต้นแบบในครั้งนี้ ทางกลุ่มได้เสนอ การพัฒนาเครื่องสร้างชิ้นงานต้นแบบ ในส่วนของหัวฉีด ซึ่งเป็นส่วนเดียวที่เกิดปัญหา ได้ออกแบบมาเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวที่เกิดขึ้น โดยในการควบคุมการไหลของซีฟิ่งควบคุมโดย Ball Screw ซึ่งขับเคลื่อนโดย มอเตอร์ สามารถควบคุมปริมาณซีฟิ่งที่จะออกมาในแต่ละช่วงเวลาได้มากขึ้น ซึ่งจะทำให้ชิ้นงานที่ได้มีลักษณะสมบูรณ์เหมือนที่ออกแบบไว้

สำหรับในส่วนของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ RP CAD/CAM ได้ทำการปรับปรุงให้สามารถใช้งานได้กับเครื่องสร้างชิ้นงานต้นแบบประเภทอื่น ๆ เช่น LOM ซึ่งเป็นการสร้างชิ้นงานจากการเดินตัดขอบชิ้นงาน เช่น กระดาษ ทีละชั้น ซ้อนกันจนเป็นชิ้นงานสำเร็จ และสามารถนำไปประยุกต์เป็นเครื่องจักรประเภทอื่น ๆ เป็นเครื่องมินิซีเอ็นซี เช่น ไล่หัวกัดขนาดเล็ก ให้ก็คั้นรูปชิ้นงานซึ่งได้รับการออกแบบมาแล้วจาก CAD ได้ โดยไม่ต้องใส่ G-Code เหมือนเครื่องซีเอ็นซีทั่วไป



เอกสารนี้เป็นเอกสารที่รูปที่ 5.1 แบบหัวฉีดซีฟิ่ง สำหรับการพัฒนาต่อไป (รายละเอียดแสดงในภาคผนวก ก) ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

5.5 การเปรียบเทียบเครื่องสร้างชิ้นงานต้นแบบที่สร้างขึ้น กับที่มีจำหน่าย

ตารางที่ 5.1 การเปรียบเทียบเครื่องสร้างชิ้นงานต้นแบบที่สร้างขึ้น กับที่มีจำหน่าย

PROCESS NAME	FDM ที่มีจำหน่าย	FDM ที่ทำการสร้างขึ้น	Differentiate
MATERIAL			
Material applied so far(possible in future)	Thermo Plastic:-Investment wax , Machinable	Thermo Plastic, Industrial wax	
Raw shape	1.25 mm.wire	2.7 mm.wire, solid-liquid	
MACHINE			
Max work-piece size(mm.)	305*305*305	50*50*50	227/1
State of development	Early Sale	Development, No sale plan	
Approx. Price (US \$)	156,000(214,000 incl.W.S)	250	624/1
LIGHT/HEAT SOURCE			
Type	Welding nozzle	Heater	
PROCESS			
Need to build supports	sometimes	melting wax supports	
ACCURACY			
Layer thickness(mm)	0.025-1.25	0.2	0.25/0.2
Grain, Voxel or Focus size(mm)	0.25-5width of laminate	N/A	
Overall Accuracy(mm)	0.08%(+/-0.125mm on 305mm cube)	N/A	
SPEED/TIME			
Scan Speed(pt/pt) Layer solid time (layer/layer)	381mm/s	N/A	
Total time/layer(roughly)	variable with size	E.G0 1. Min	

จากการเปรียบเทียบ เครื่องสร้างชิ้นงานต้นแบบที่ทำการสร้างขึ้น กับเครื่องที่มีจำหน่ายอยู่แล้ว จะพบว่า เครื่องสร้างชิ้นงานต้นแบบที่ทำการสร้างมีประสิทธิภาพในการสร้างชิ้นงานน้อยกว่ามาก เนื่องจากข้อจำกัดในด้านต่าง ๆ เช่น เทคโนโลยี และเงินทุนในการสร้าง

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนลิขสิทธิ์ไว้เพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้คัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

บรรณานุกรม

1. A.Dolenc, " An Overview of Rapid Prototyping Technologies in Manufacturing " , 1994 ,
<http://www.cs.hut.fi/~ado/rp/rp.html>
2. Chris Mcmahon , Jimmie Brown , " CAD/CAM from principle to practice " , Addison Wesley –
publishers , 1994
3. " Introduction to RP Technologies " , <http://home.att.net/~castleisland/techn.html>
4. J.P. Holman , " Heat Transfer " , edition 8 , P. 26-75 , 218-281
5. Prof. J.P. Kruth , " Material Increase Manufacturing by Rapid Prototyping Techniques " , Katholieke
Universiteit Leuven / Belgium , Annals of the CIRP Vol. 40/2/1991 , P.603-614
6. Rod Stephens , " Visual Basic Graphic Programming " , edition 8 , 1997 , P. 395-441
7. Yoram Koren , " Computer Control of Manufacturing Systems " , Technion-Israael Institute of
Technology , Interpolators for Manufacturing Systems , P.115-140
8. ฉัตรชัย จันทร์เด่นดวง คร. , " เทคโนโลยีการสร้างต้นแบบรวดเร็ว Rapid Prototyping Technology " , ศูนย์
เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ , เทคโนโลยีวัสดุ ฉบับที่ 21 ตุลาคม-ธันวาคม 2543 , P.11-18
9. พลชัย โชติปราชญ์กุล , " เครื่องสร้างชิ้นงานต้นแบบอย่างรวดเร็ว " , วิทยานิพนธ์วิศวกรรมศาสตรมหา
บัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
10. ไพศาล นาคพิพัฒน์ ผศ. คร. , " เอกสารประกอบการเรียนวิชา Polymer " , 2543 , ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
11. วิชัย คัมภีร์วุฒิ , วรุตม์ ศิริประชา , รุ่งโรจน์ สิทธิวิเชียรวงศ์ , " เครื่องสแกนพื้นผิว " , วิทยานิพนธ์
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
12. สัจจาทิพย์ ทศนีย์พันธ์ ผศ. , " เทคโนโลยีการผลิตต้นแบบรวดเร็ว " , วารสาร RDIPT , สถาบันคั่นคว้าและ
พัฒนาเทคโนโลยีการผลิตทางอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
13. อำนาจ ทองแสน , " เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบและผลิต CAD/CAM Technology " ,
สสท. , พิมพ์ครั้งที่ 1 2542 , P. 239-248

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาคผนวก ก

ตารางเปรียบเทียบ เครื่องสร้างชิ้นงานต้นแบบประเภทต่าง ๆ

process name	Beam Interfer Solid	Ballistic Particle Manufacturing	Selective Laser Sintering
MATERIAL			
Material applied so far(possible in future)	Photo Polymers	Thermo Plastic	Powders: Therplastics(ABS,PVC,PC,Nylon) Wax Metals(wider variety) Polymer coated ceramics
Raw shape	Liquit	Liquit(Solvent)	Powders
MACHINE			
Max work-piece size(mm.)	300*300*300	350*350*350	D350*380
State of development	no break thru yet	Development Sale:1993	Sale plan : 1992
Approx. Price (US \$)	N/A	50,000	350,000

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ทางการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

LIGHT/HEAT SOURCE			
Type	2 Lasers	Ink jet nozzle	Pulsed CO laser
Wave length	2UV wave length	N/A	10.6 um
Power	N/A	32 nozzle 10 KHZ drop	50 W
PROCESS			
Need to build supports	no supports	5 axis : no support	Full auto powder support
Post curing process			no (except for coated ceramics)
ACCURACY			
Layer thickness(mm)	N/A	0.09	0.13(0.08 tentative)
Grain, Voxel or Focus size(mm)	?	0.05-0.1 droplets	0.1grain 0.5 Focus
Overall Accuracy(mm)	?	0.1mm	1% or 0.1mm(23) +/- 0.03mm(53)
SPEED/TIME			
Scan Speed(pt/pt) Layer solid time (layer/layer)	?	up to 32 nozzles* 10KHZ	1016mm/s
Time in between layers	N/A		compare depos.time 3D Print
Total time/layer(roughly)	N/A		15 sec

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

process name	Three Dimensional Printing	Fuse Deposition Modeling	Shape Melting Technology	Laminated Object Manufacturing
MATERIAL				
Material applied so far(possible in future)	Powders: ceramics(Al-silica) +Binder Silica(30%SiO ₂)	Thermo Plastic:- Investment wax - Machinable wax(metal powder)	Metals: -Inconel -WC(Metals)	Paper, Cellulose, Plastics, Metal, Fabrics, Synth Mat, Any sheet(PE)
Raw shape	Powders	1.25 mm.wire	wire	sheet, foil
MACHINE				
Max work-piece size(mm.)	350*350*350	305*305*305		M1:325*250*375 M2:750*500*500
State of development	Sale plan : 1993	Early Sale	Development, No sale plan	Service + Close to sale
Approx. Price (US \$)	N/A	156,000(214,000 incl.W.S)	N/A	M1:75,000 M2:100,000
LIGHT/HEAT SOURCE				
Type	n.a.(inkjet nozzle)	Welding nozzle	Welding nozzle	CO laser(Alt YAG)

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

Wave length	N/A	N/A	N/A	IR(Opt.UV for glue active)
Power	(1..100 nozzles 10..1000 kHz)			M1 : CO=25W M2 : CO = 50 W
PROCESS				
Need to build supports	Full auto powder support	sometimes	no supports	no
Post curing process	curing at +/-150 c Firing at +/-1200 c	none	Post-maching for accuracy	none
ACCURACY				
Layer thickness(mm)	0.18,0.05	0.025-1.25	?	0.01-0.15
Grain, Voxel or Focus size(mm)	0.1grain 0.02binders	0.25-5width of laminate	?	0.25 Focus
Overall Accurency(mm)	0.06-0.13%	0.08%(+/-0.125mm on 305mm cube)	1mm	xyz: 0.1mm per 100 mm(0.1%)
SPEED/TIME				
Scan Speed(pt/pt) Layer solid time (layer/layer)	100-20,000mm/s	381mm/s	?	381 mm/s
Time in between layers	0.2-2 sec.	0	0	?
Total time/layer(roughly)	5 sec drop	variable with size	E.GO 1. Min	?
Build rate (typical)	20 mm/h (drop/d) 270 mm/h(contin.)	?	?	10 mm/h thick (100 layers/h)

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

DRAWING PART LIST
MAIN STRUCTURE

NO.	CODE	PART	SCALE
1	M-1000	MAIN STRUCTURE	N/A
2	M-1100	XY TABLE & BASE	N/A
3	M-1101	MAIN BASE	N/A
4	M-1102	XY TABLE	N/A
5	M-1200	ARM	N/A
6	M-1300	Z-AXIS	N/A
7	M-1301	Z-AXIS MOTOR	N/A
8	M-1302	BASE 1	N/A
9	M-1303	COUPLING	N/A
10	M-1304	BASE 2	N/A
11	M-1305	BASE 3	N/A
12	M-1306	BALL SCREW	N/A
13	M-1307	BALL SCREW BUSH	N/A
14	M-1308	BASE 4	N/A
15	M-1309	BASE 5	N/A
16	M-1310	LINEAR GUIDE WAY	N/A
17	M-1311	LINEAR GUIDE WAY	N/A
18	M-1312	BASE 6	N/A
19	M-1313	BASE 7	N/A

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้





FDM (WAX)

NO.	CODE	PART	SCALE
20	A-2000	FDM (WAX)	N/A
21	A-2001	FDM (WAX)	N/A
22	A-2002	WAX CONTAINER & FEEDER	N/A
23	A-2003	WAX CONTAINER & FEEDER	N/A
24	A-2004	HEATER 1	N/A
25	A-2005	HEATER 2	N/A

FDM (THERMOPLASTIC)

NO.	CODE	PART	SCALE
26	B-3000	FDM (THERMOPLASTIC)	N/A
27	B-3001	FDM (THERMOPLASTIC)	N/A
28	B-3002	THERMOPLASTIC FEEDER	N/A
29	B-3003	BASE 8	N/A
30	B-3004	MOTOR	N/A
31	B-3005	FEEDER	N/A
32	B-3006	FEEDER	N/A
33	B-3007	BASE 9	N/A
34	B-3008	BASE 10	N/A
35	B-3009	BASE 11	N/A

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

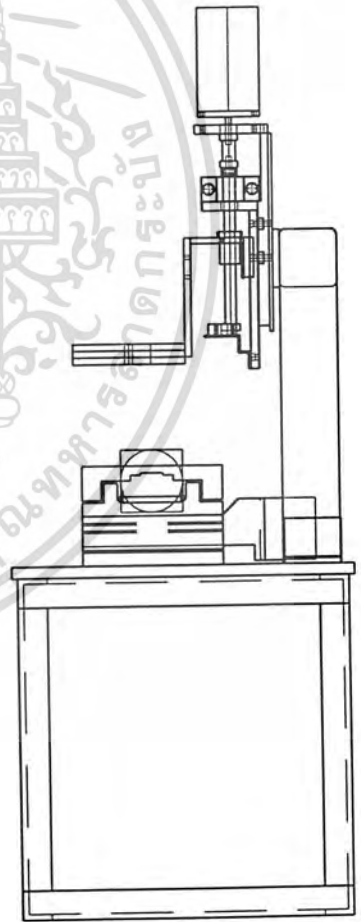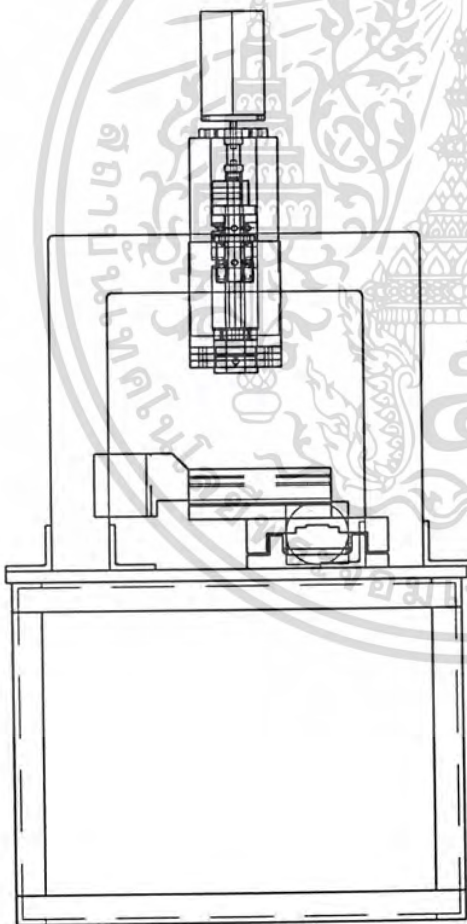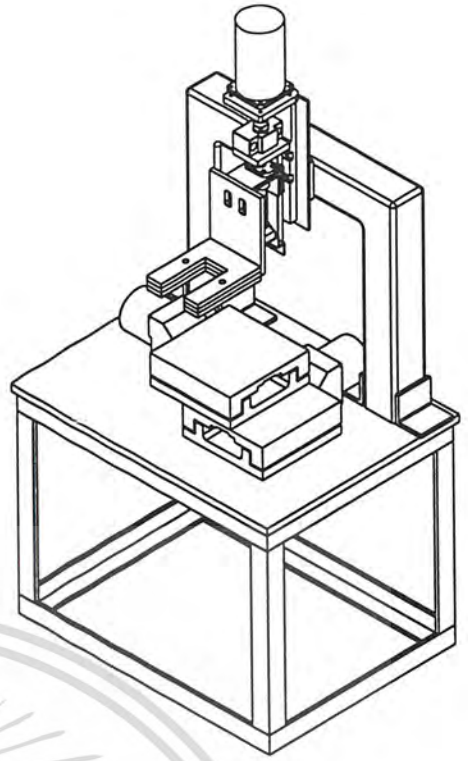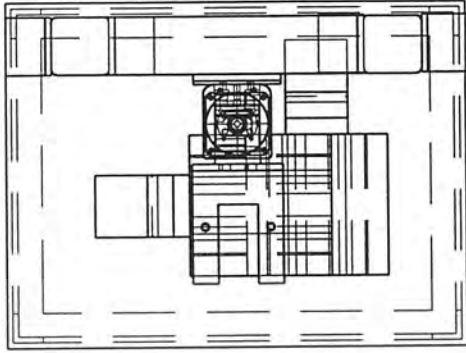

INDUSTRIAL ENGINEERING


RAPID PROTOTYPE MACHINE

MAIN STRUCTURE

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

CODE: M-1000

SCALE N/A

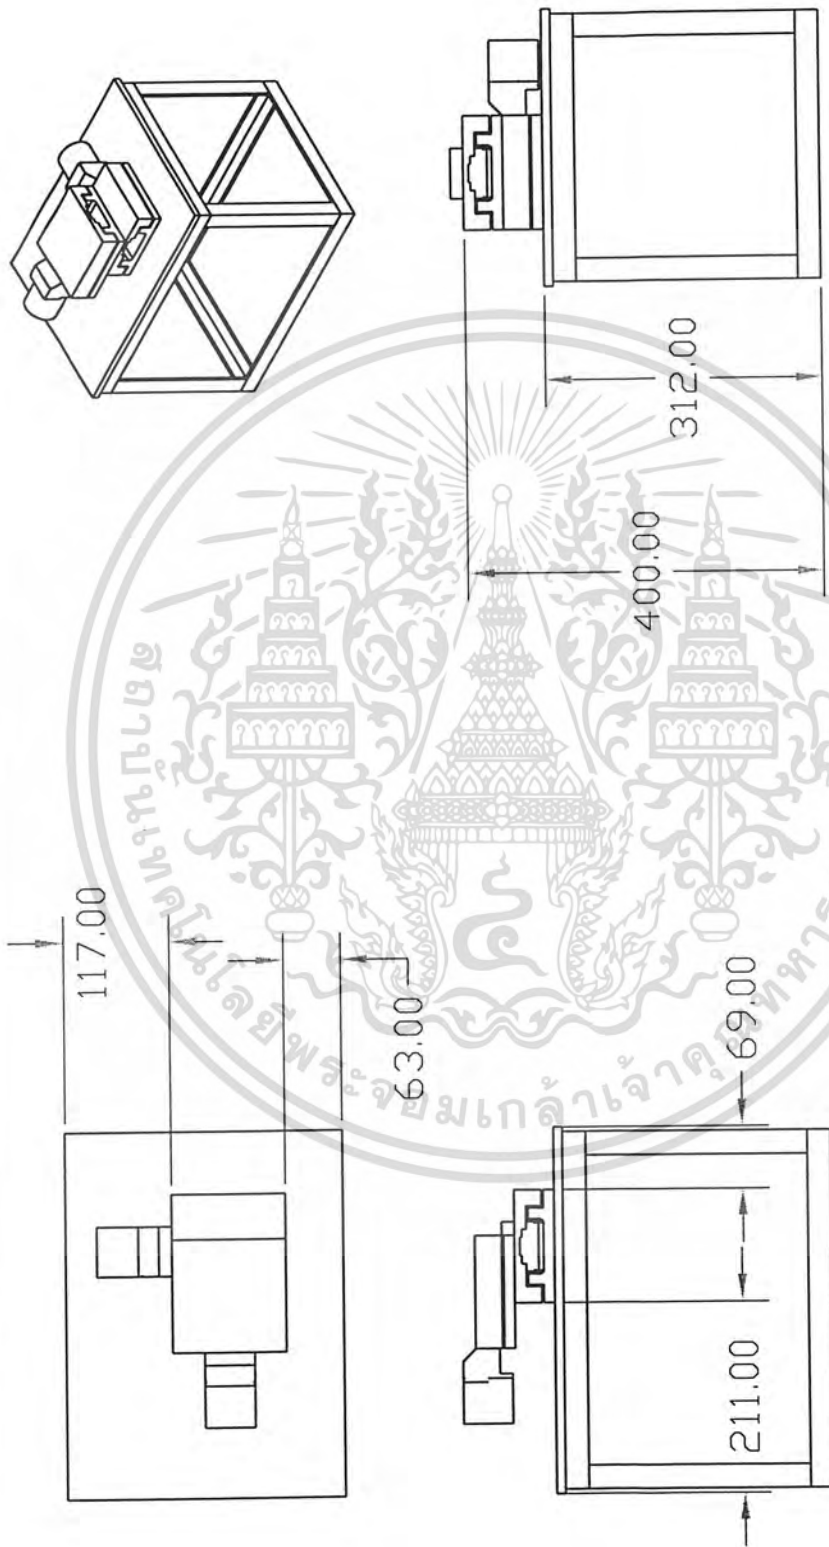

INDUSTRIAL ENGINEERING

RAPID PROTOTYPE MACHINE


XY TABLE & BASE

CODE: M-1100

SCALE



N/A

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

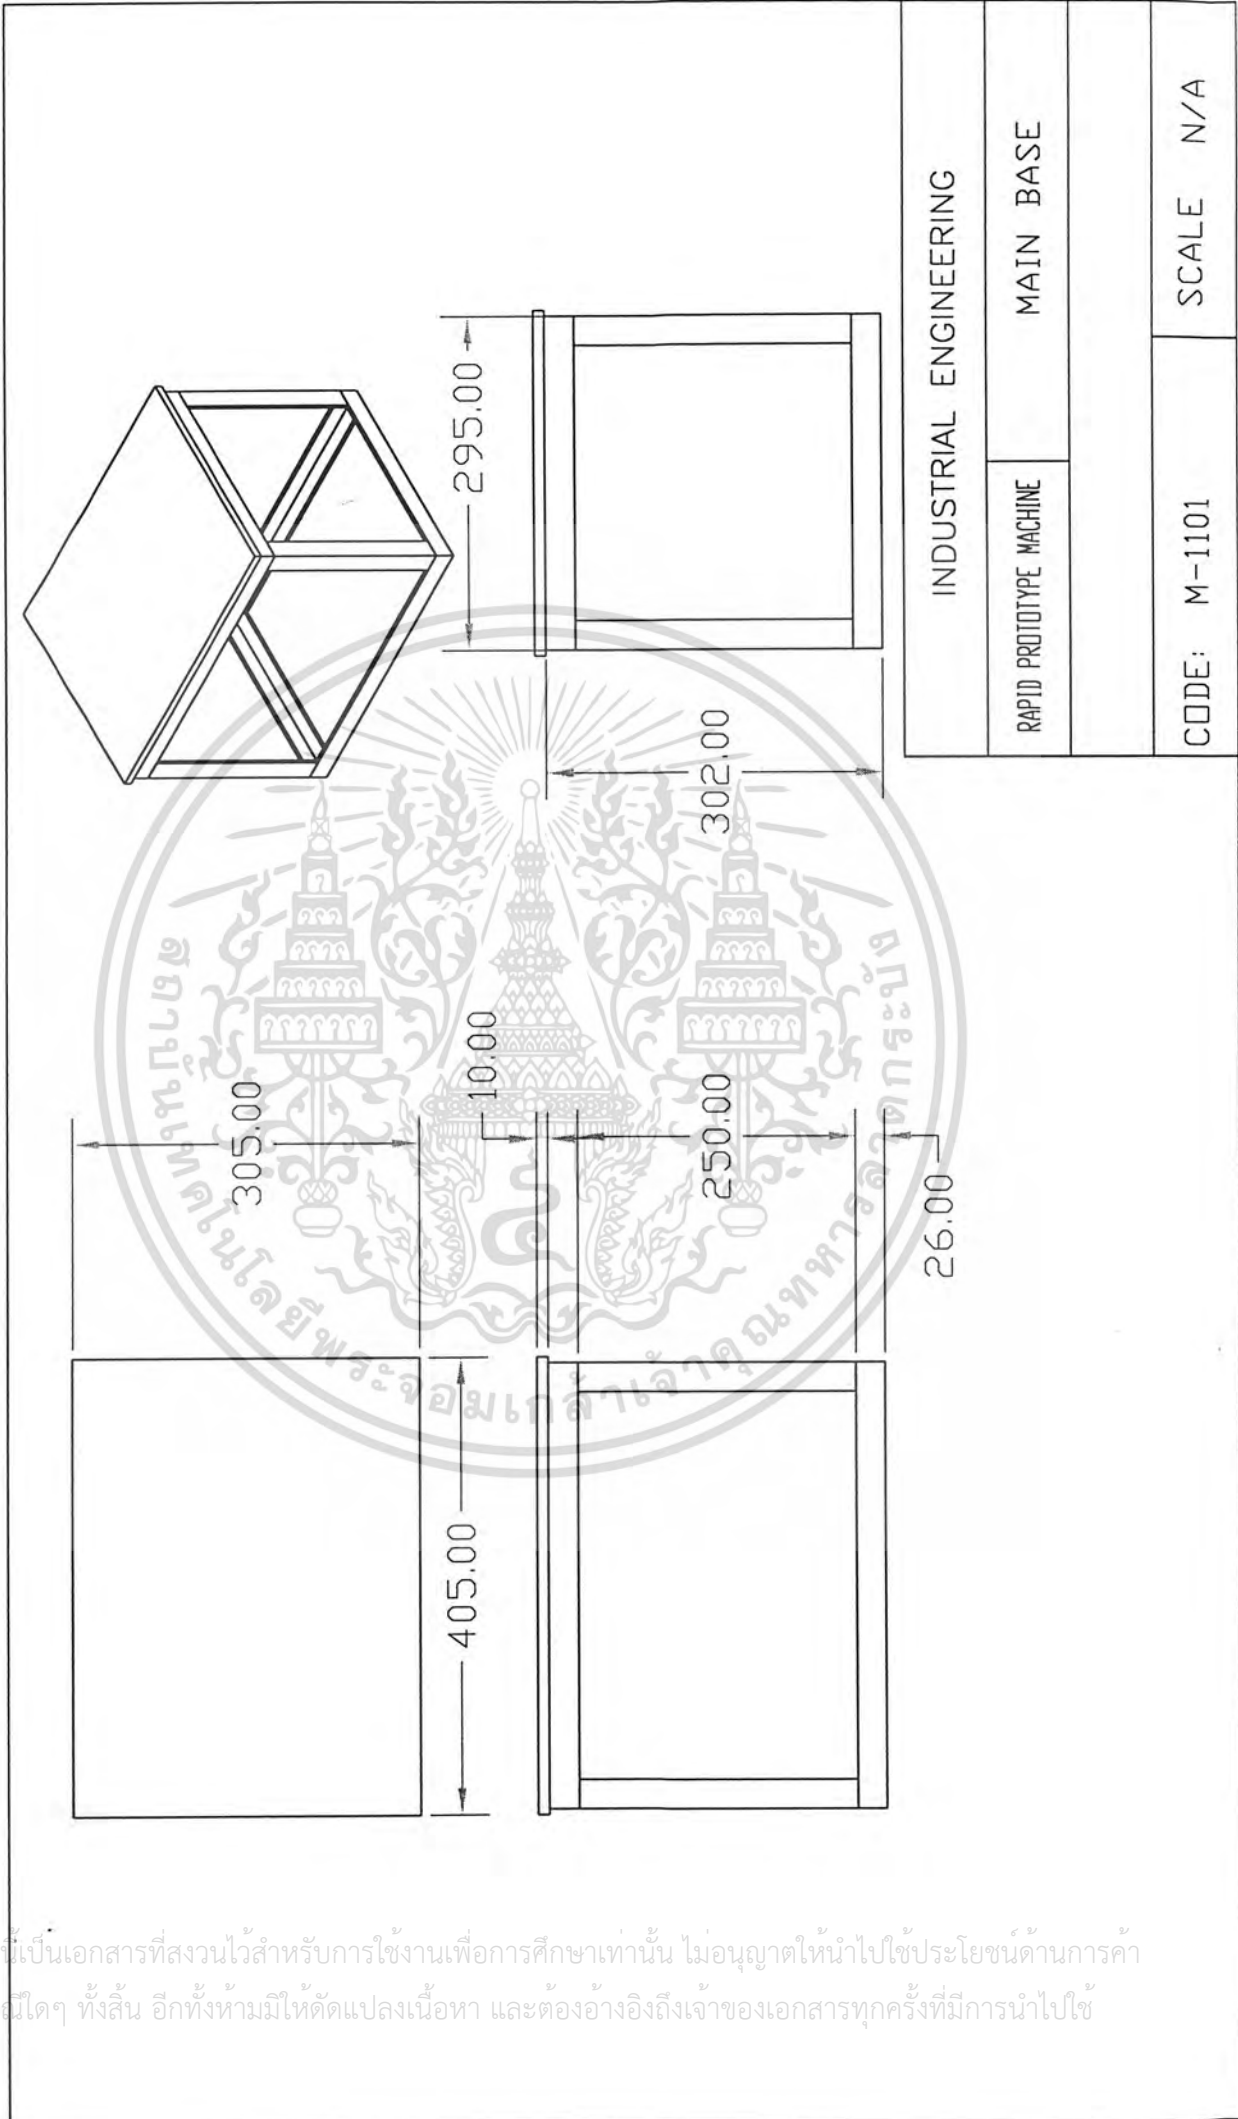




INDUSTRIAL ENGINEERING	
RAPID PROTOTYPE MACHINE	MAIN BASE
CODE: M-1101	SCALE N/A

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

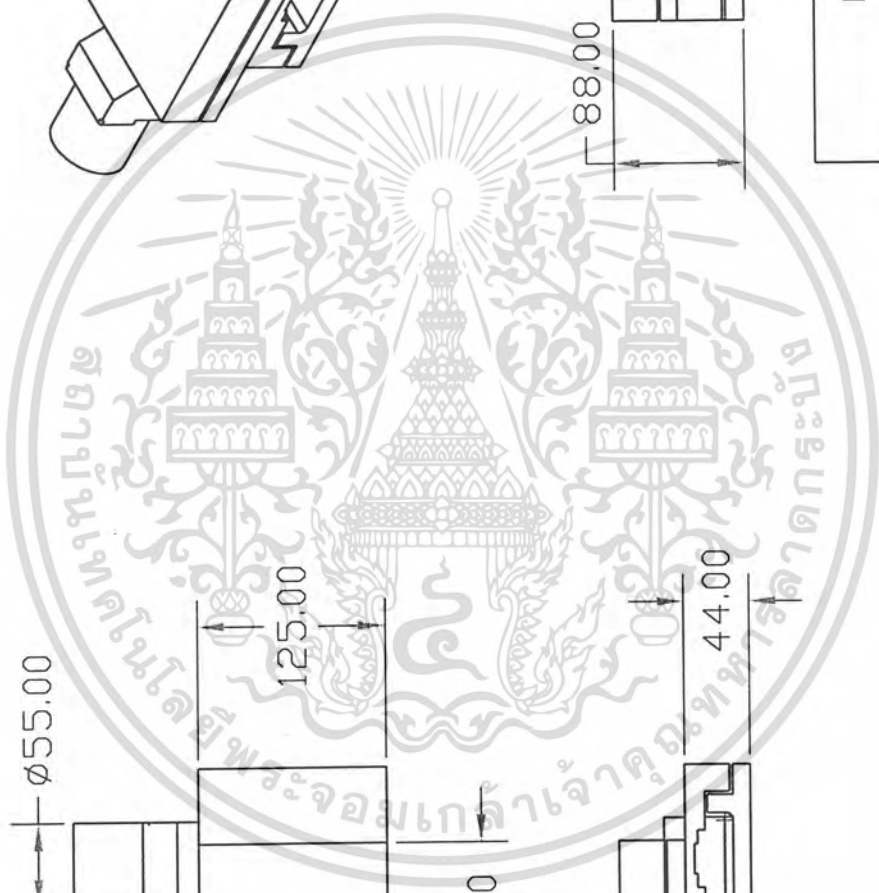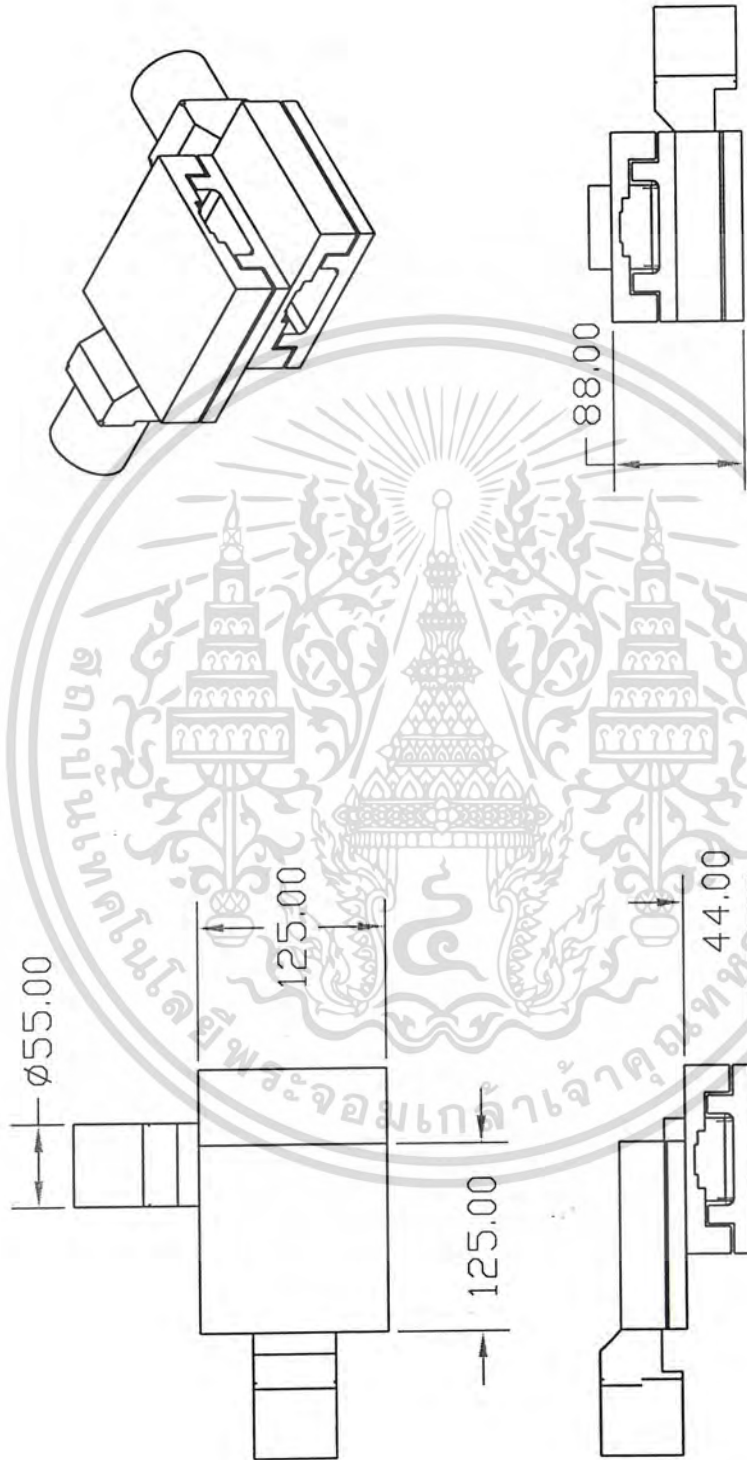


INDUSTRIAL ENGINEERING	
RAPID PROTOTYPE MACHINE	XY TABLE
CODE: M-1102	
SCALE N/A	

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

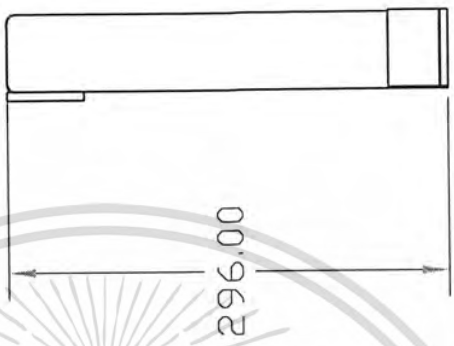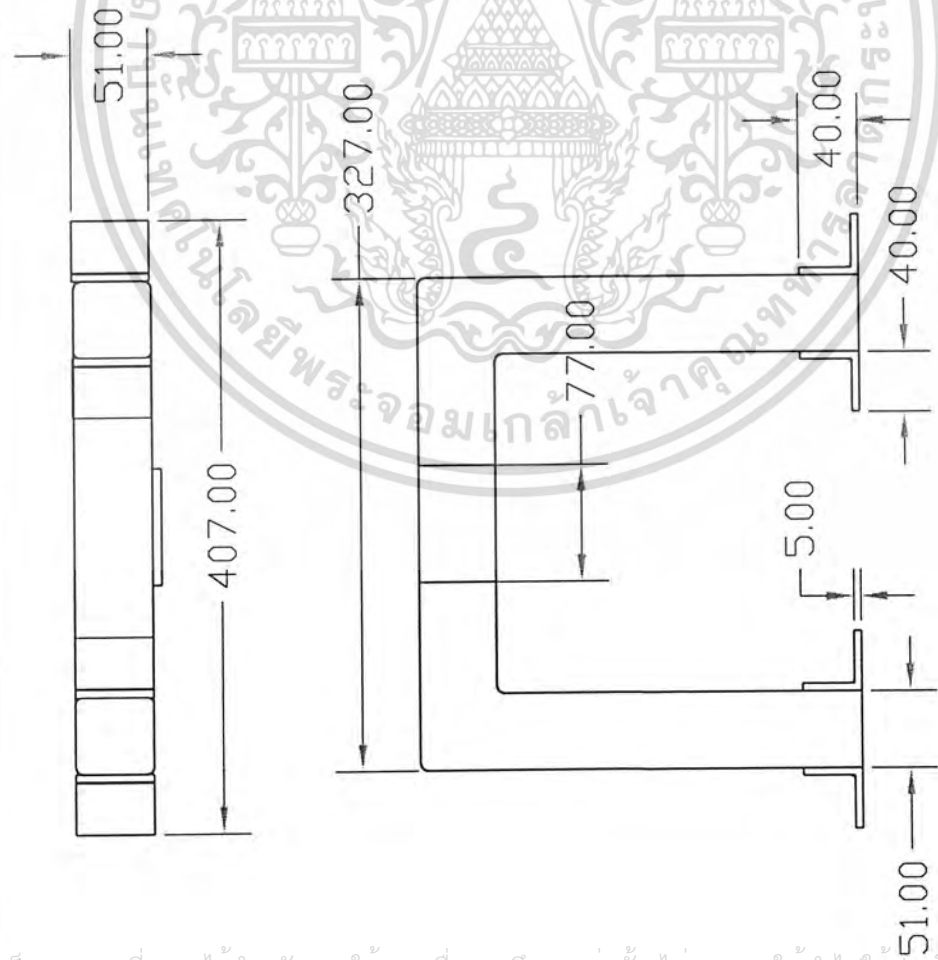
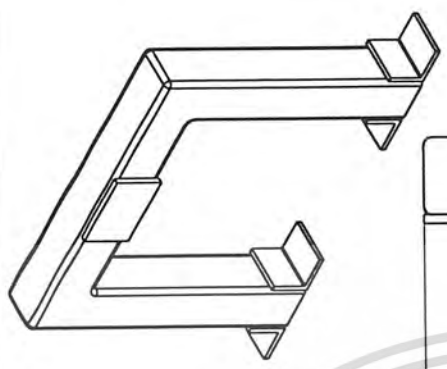


INDUSTRIAL ENGINEERING	
RAPID PROTOTYPE MACHINE	ARM
CODE: M-1200	SCALE N/A

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

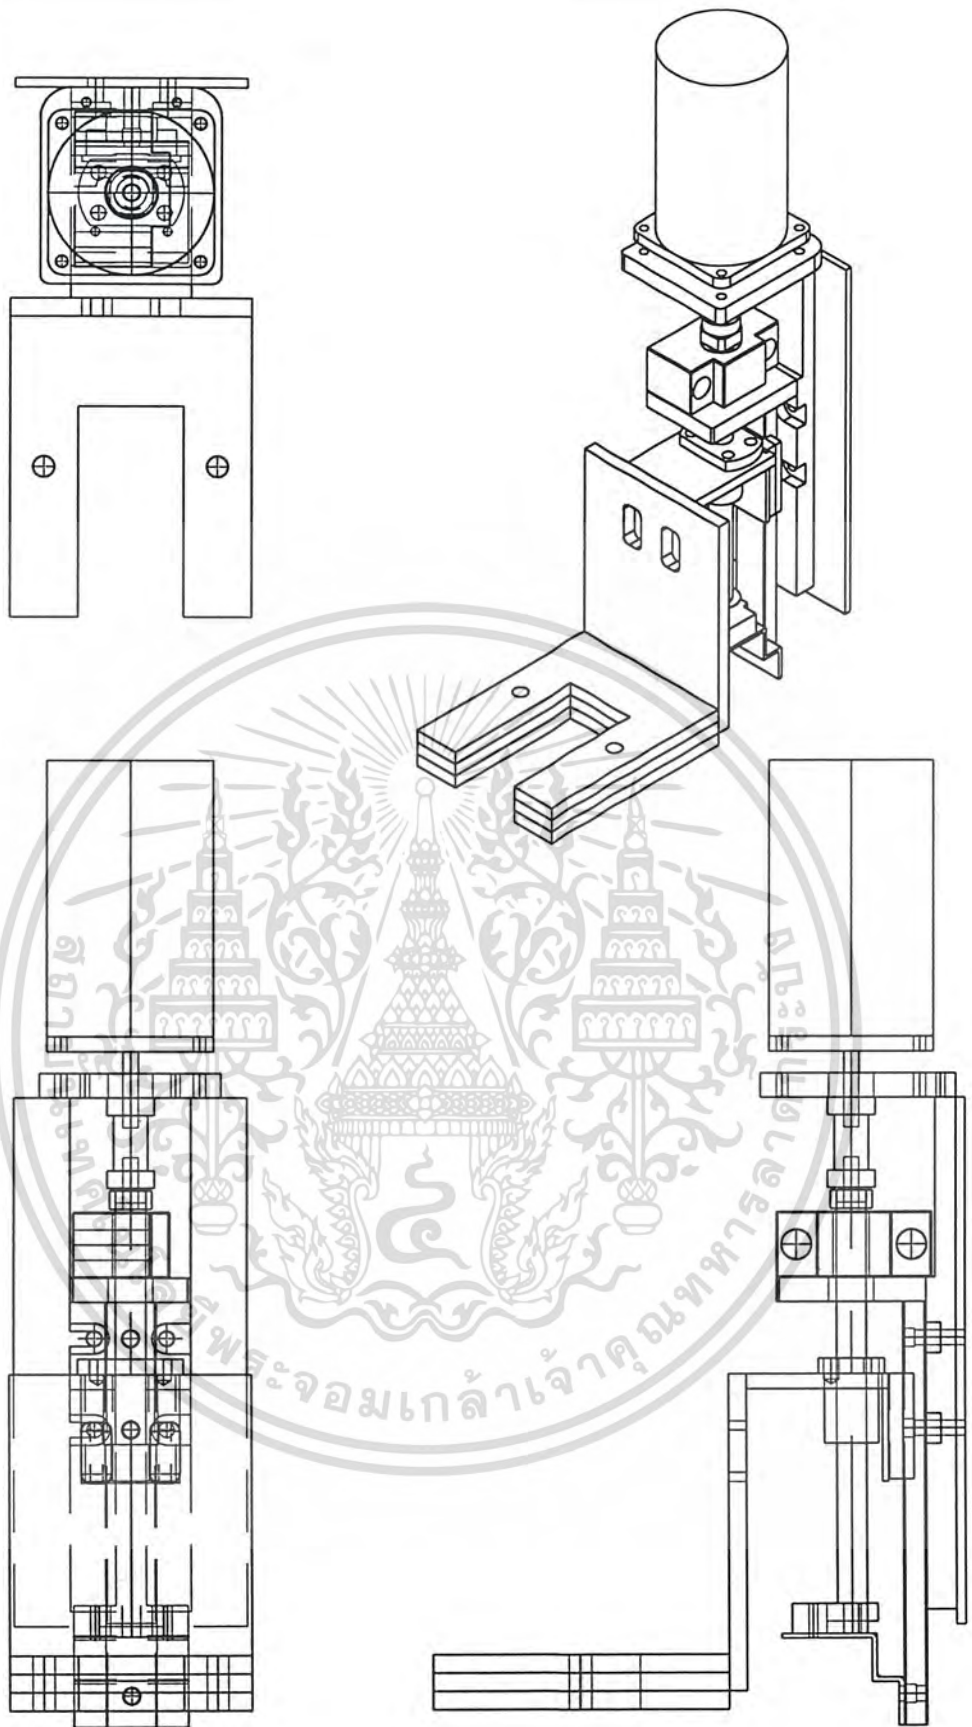


INDUSTRIAL ENGINEERING	
RAPID PROTOTYPE MACHINE	Z-AXIS
เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้	
CODE: M-1300	SCALE N/A

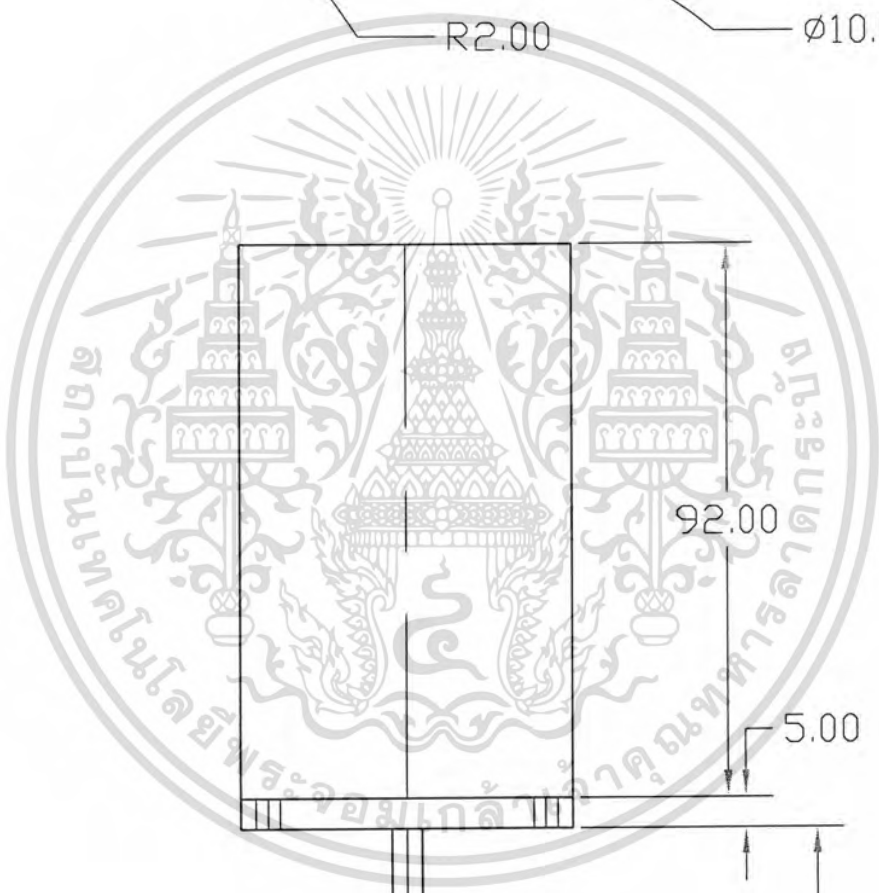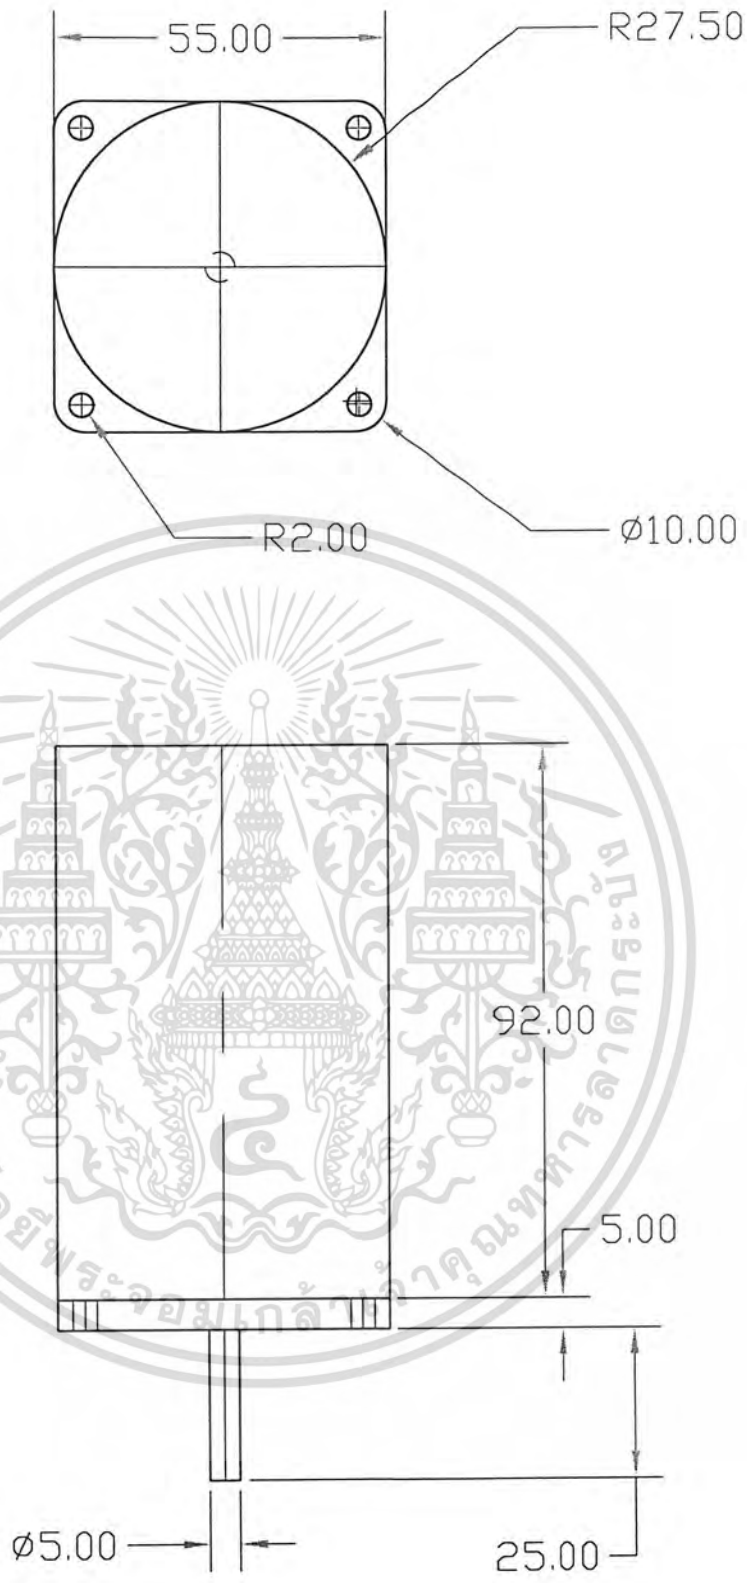


INDUSTRIAL ENGINEERING	
RAPID PROTOTYPE MACHINE	Z-AXIS MOTOR
CODE: M-1301	SCALE N/A

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
 ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

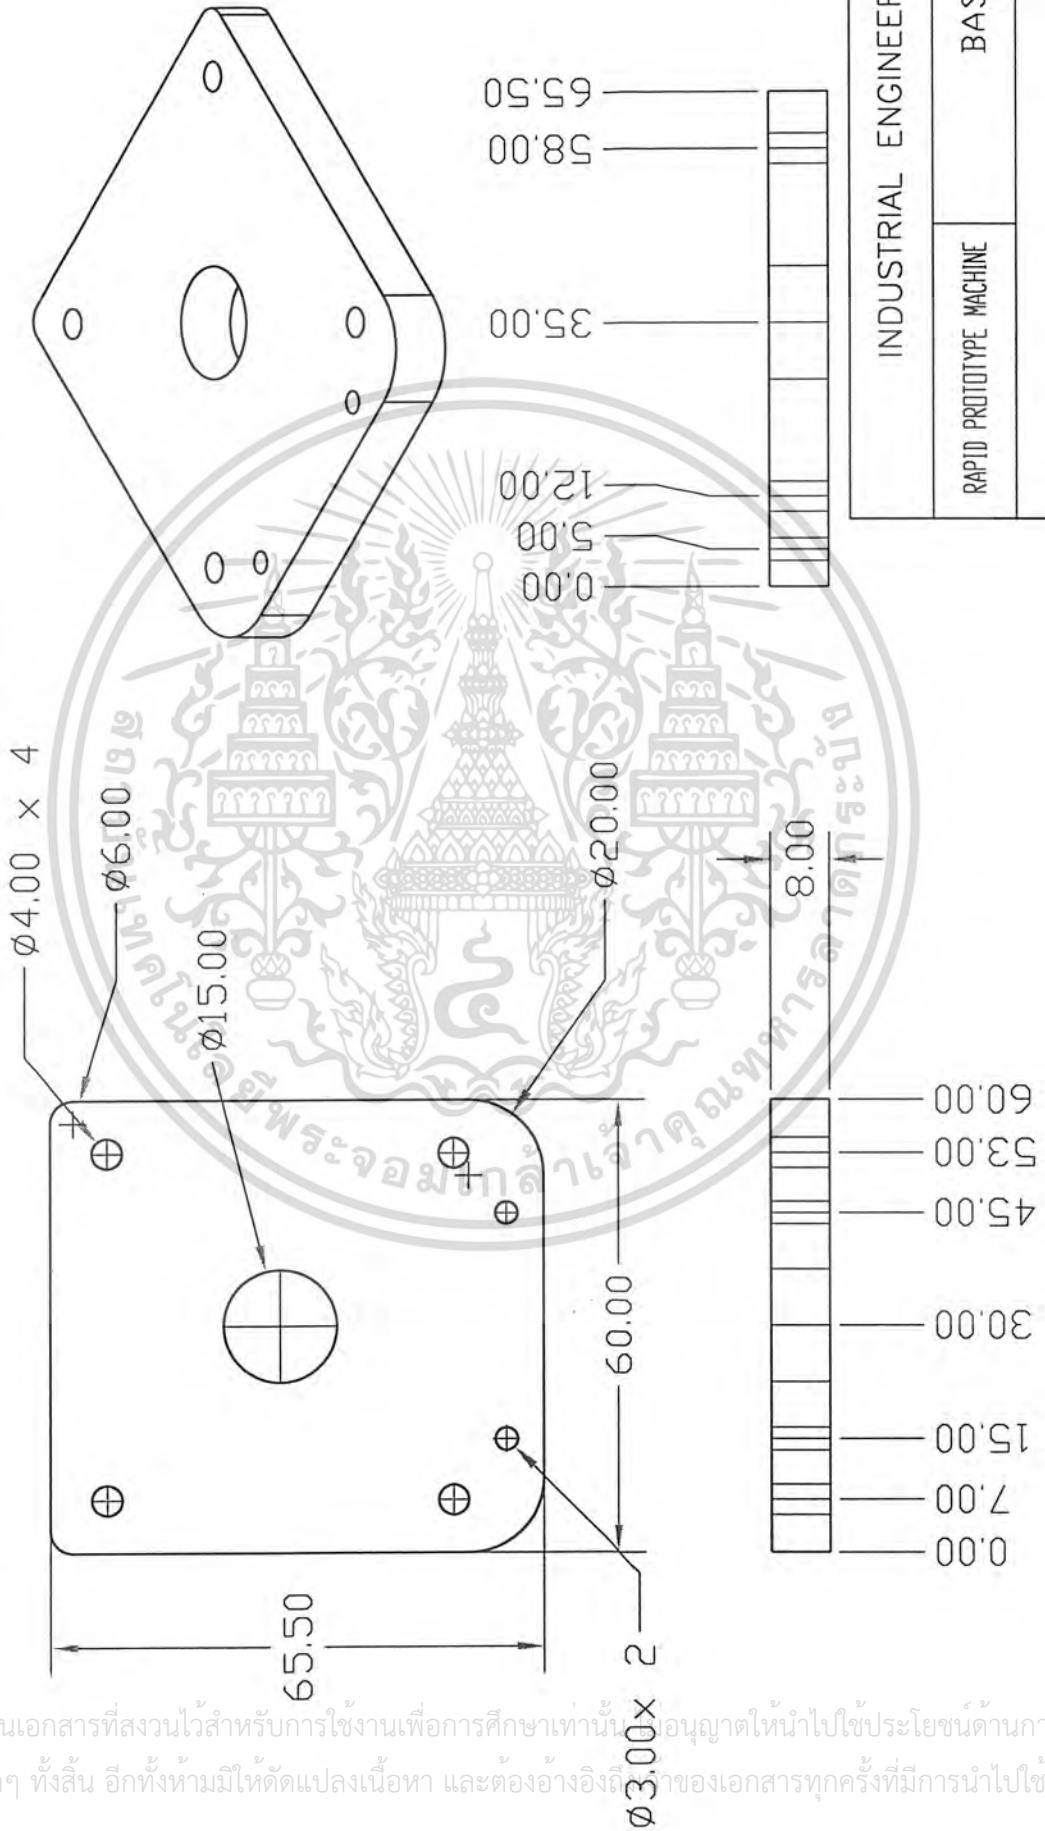


เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงที่มาของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

INDUSTRIAL ENGINEERING	
RAPID PROTOTYPE MACHINE	BASE 1
CODE: M-1302	SCALE N/A

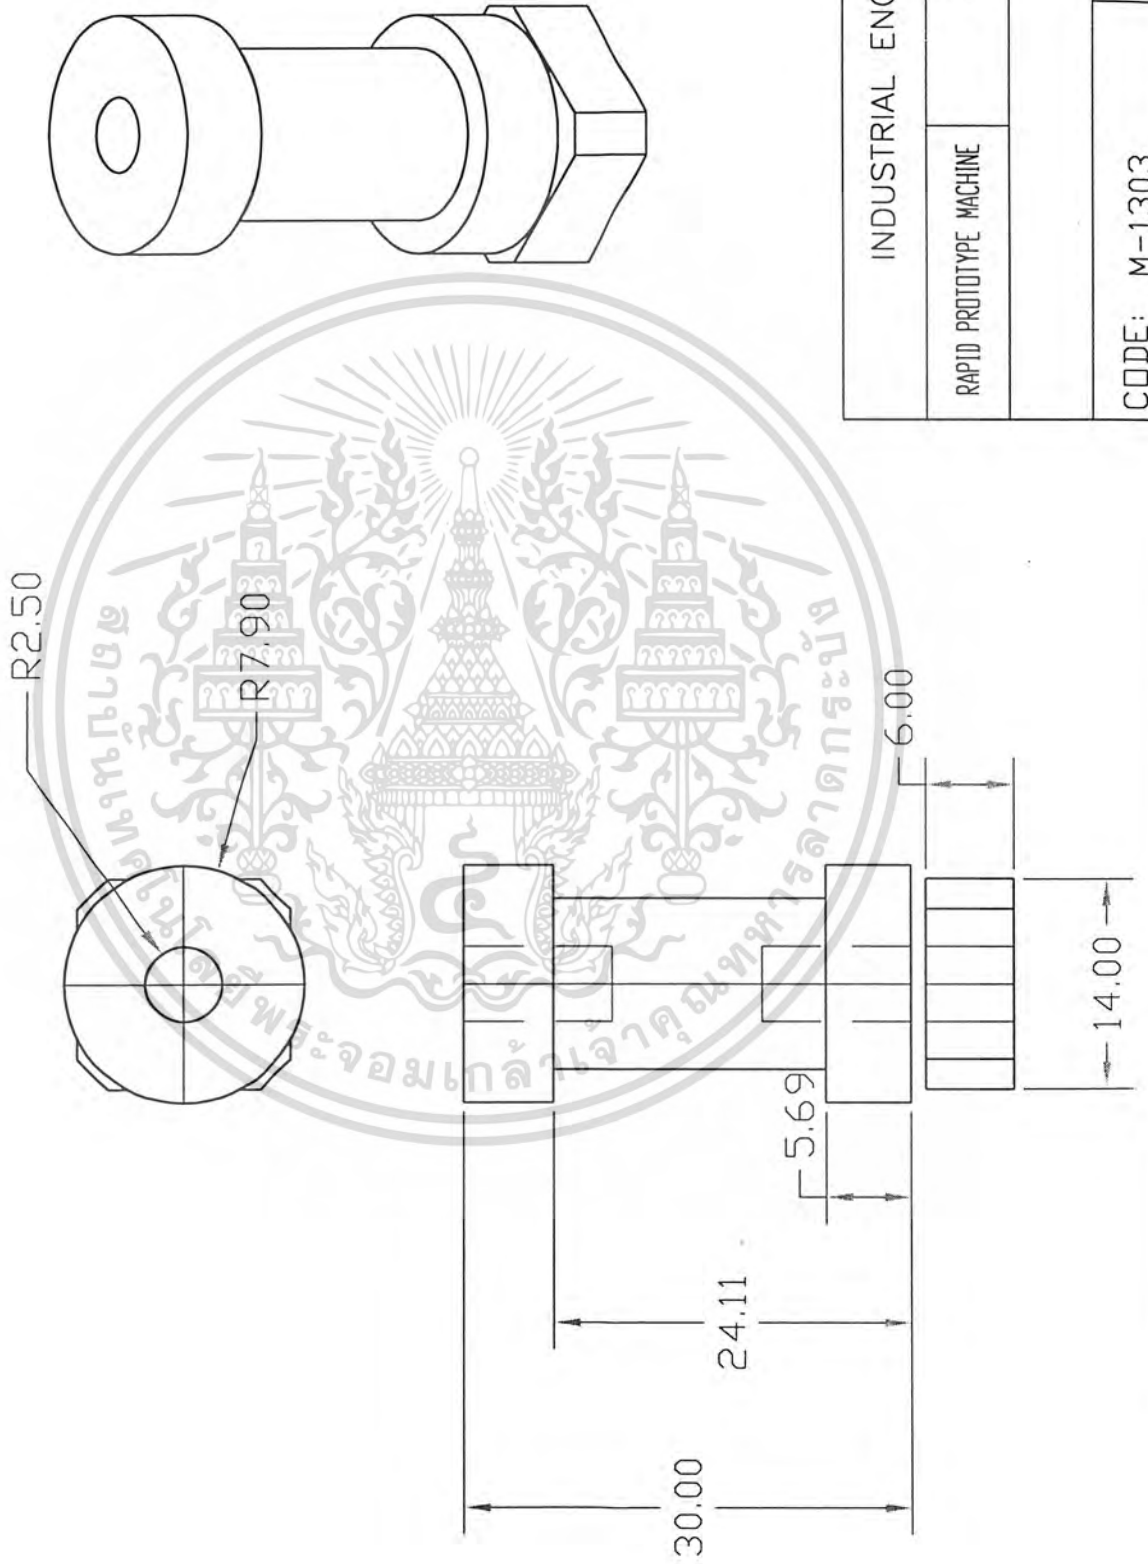


INDUSTRIAL ENGINEERING	
RAPID PROTOTYPE MACHINE	COUPLING
CODE: M-1303	
SCALE N/A	

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

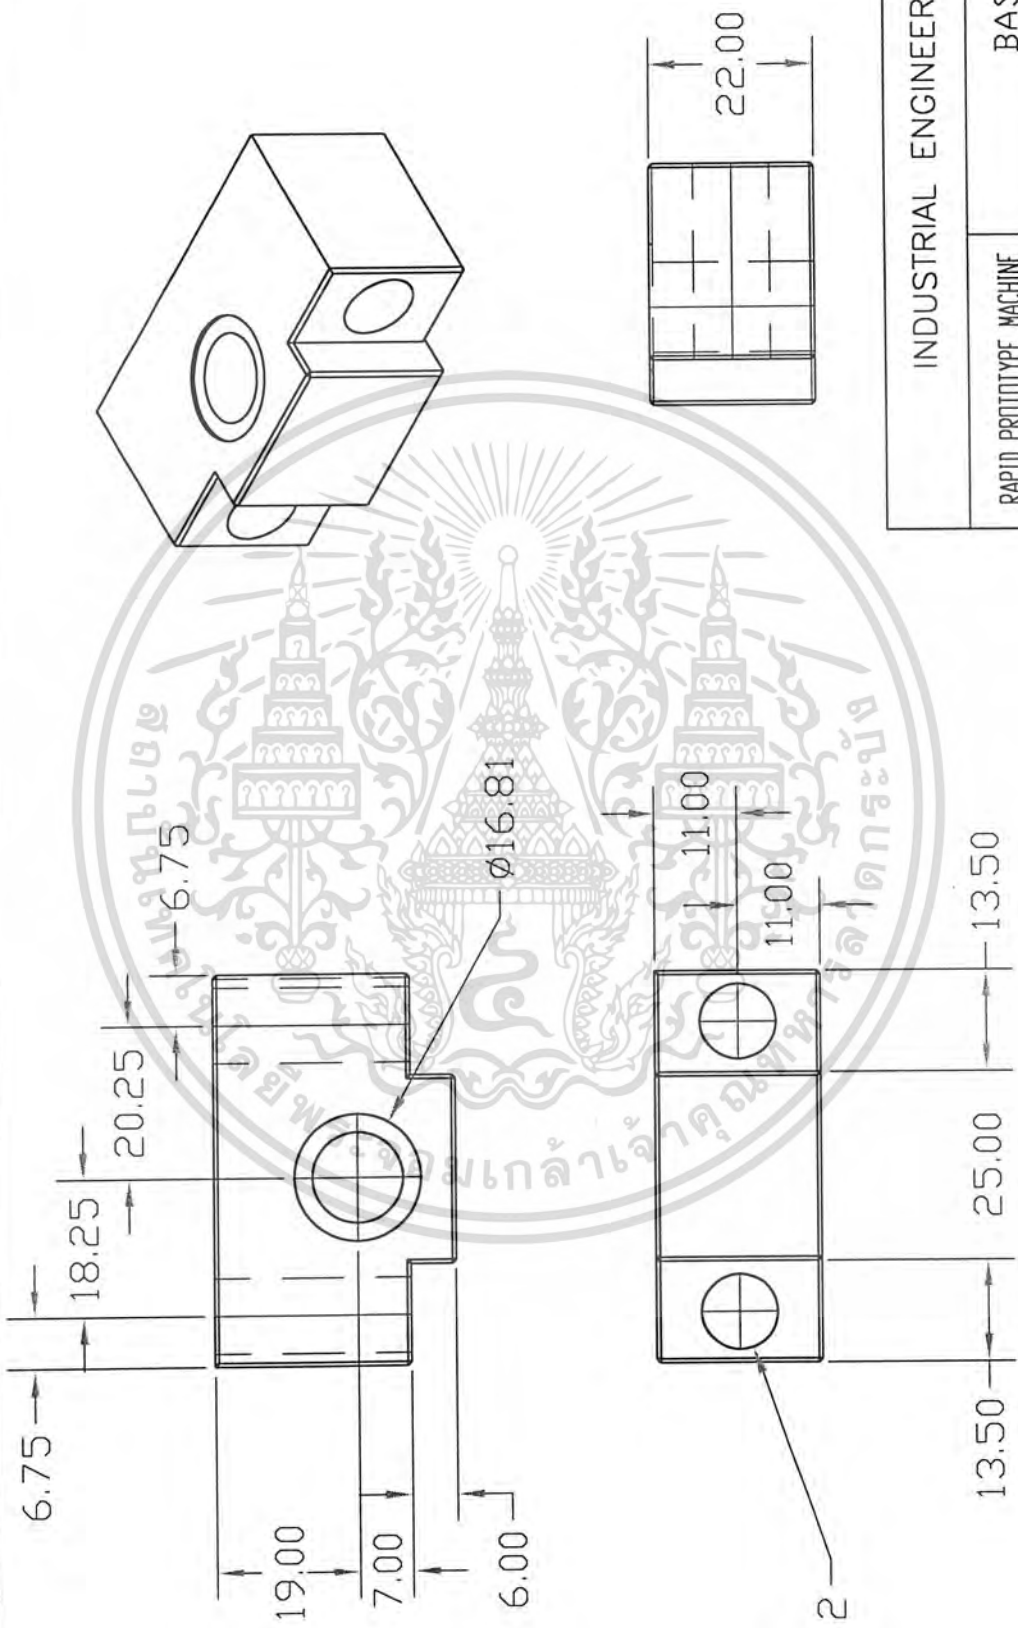


INDUSTRIAL ENGINEERING	
RAPID PROTOTYPE MACHINE	BASE 2
CODE: M-1304	SCALE N/A

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้ไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

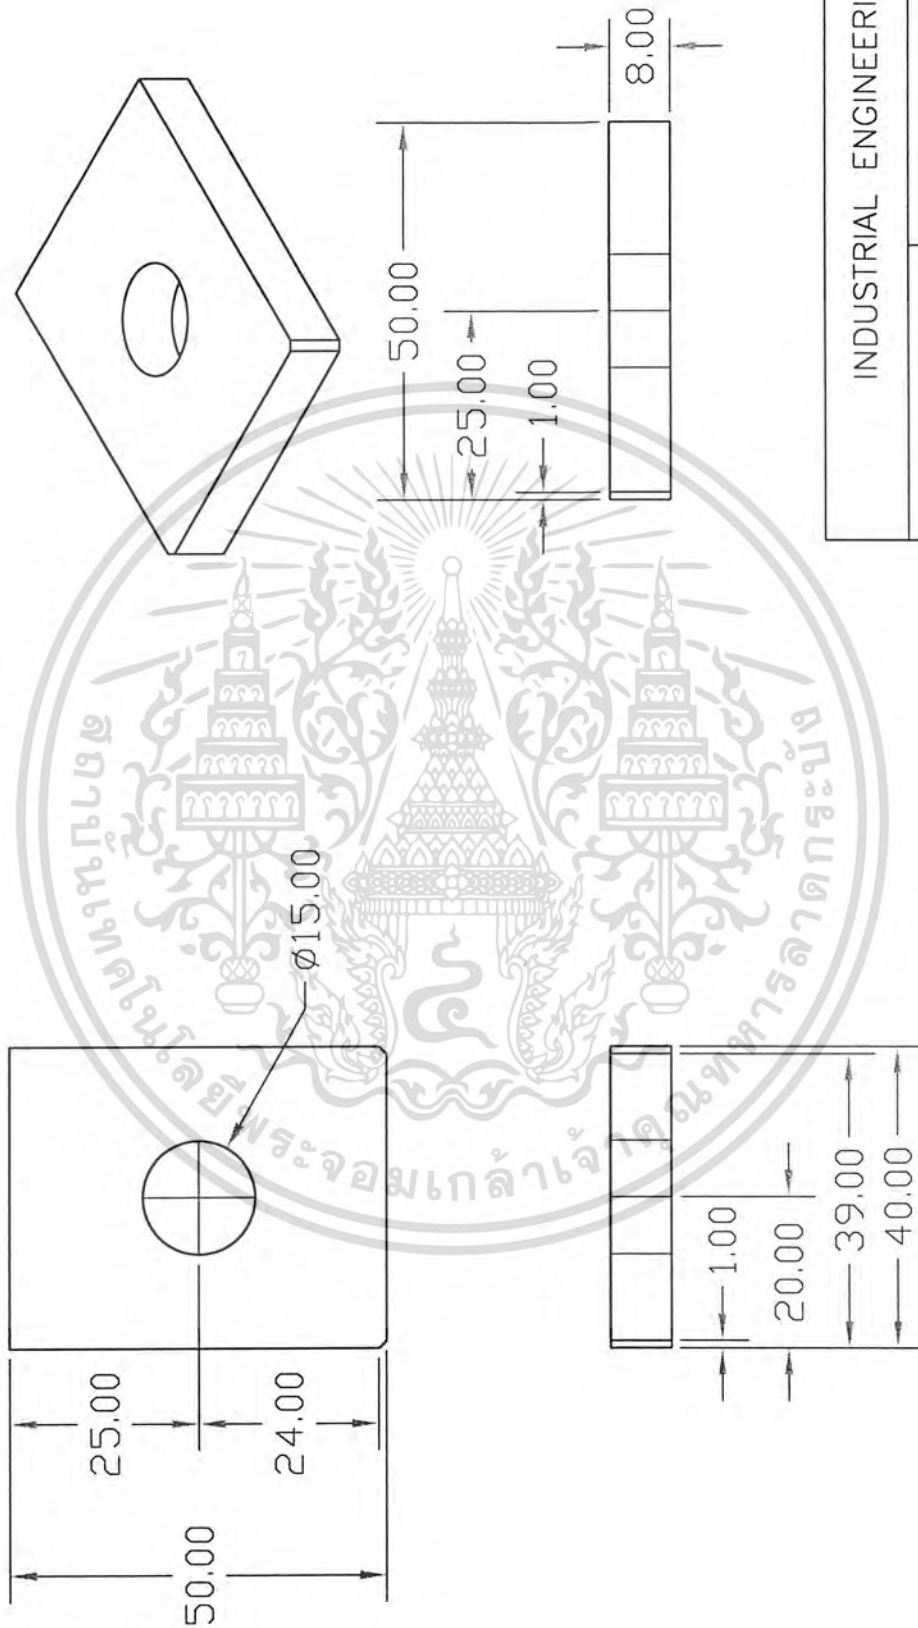


INDUSTRIAL ENGINEERING	
RAPID PROTOTYPE MACHINE	BASE 3
CODE: M-1305	SCALE N/A

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

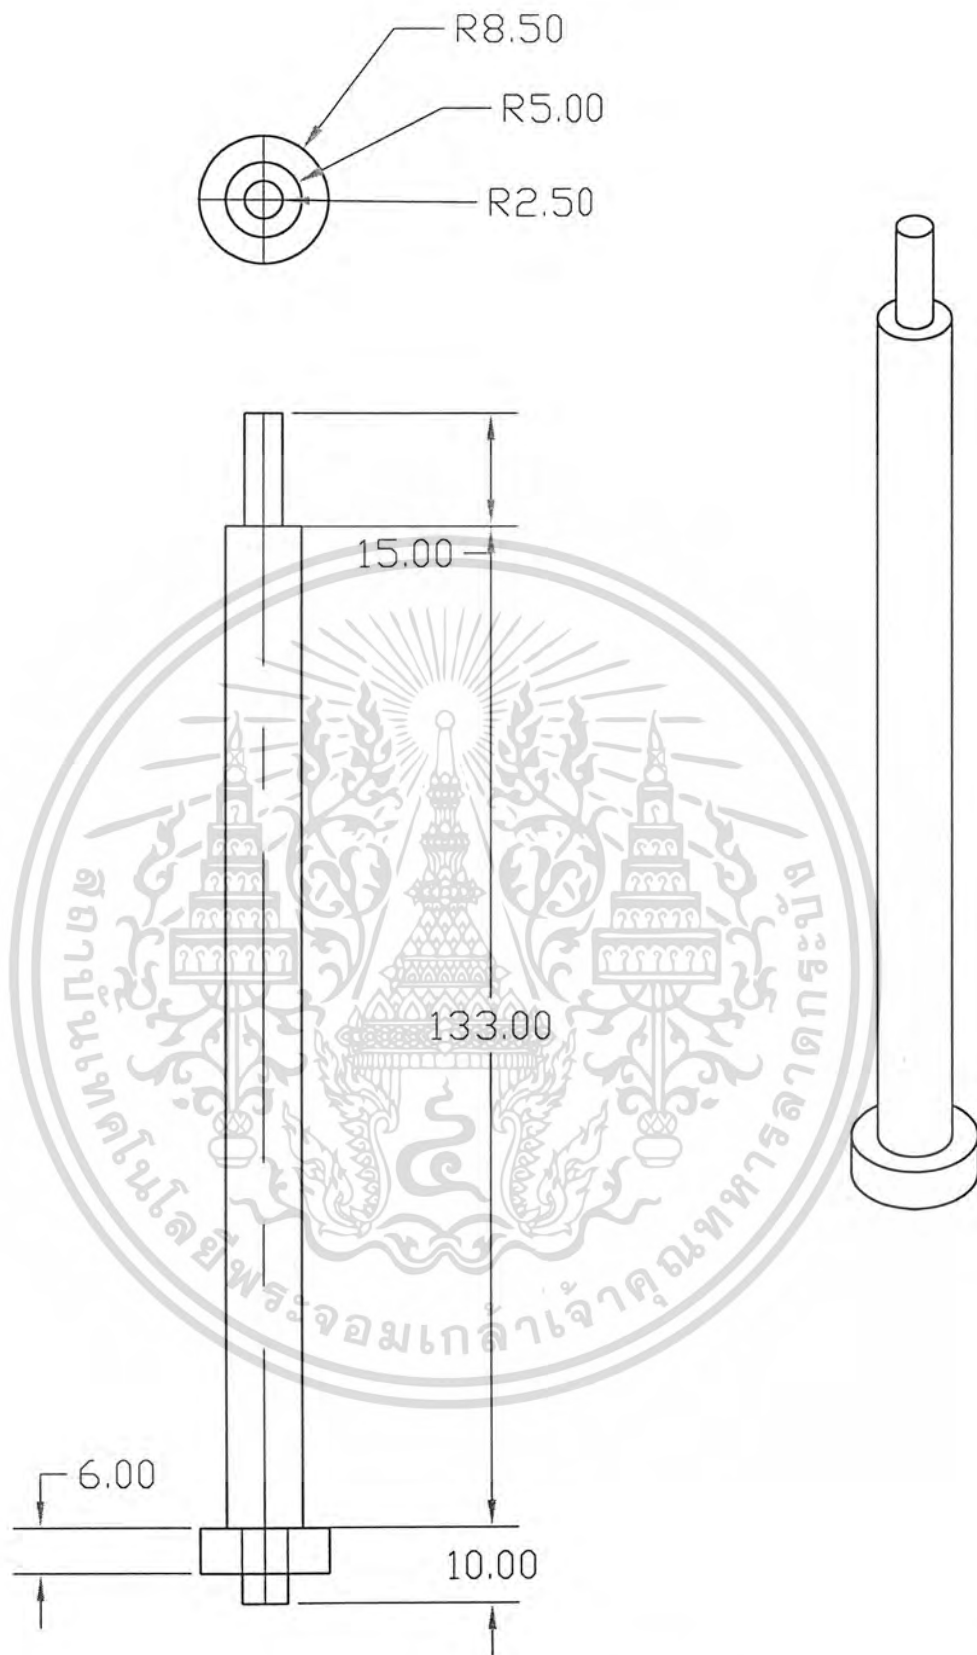

INDUSTRIAL ENGINEERING	
RAPID PROTOTYPE MACHINE	BALL SCREW
CODE: M-1306	SCALE N/A

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
 ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

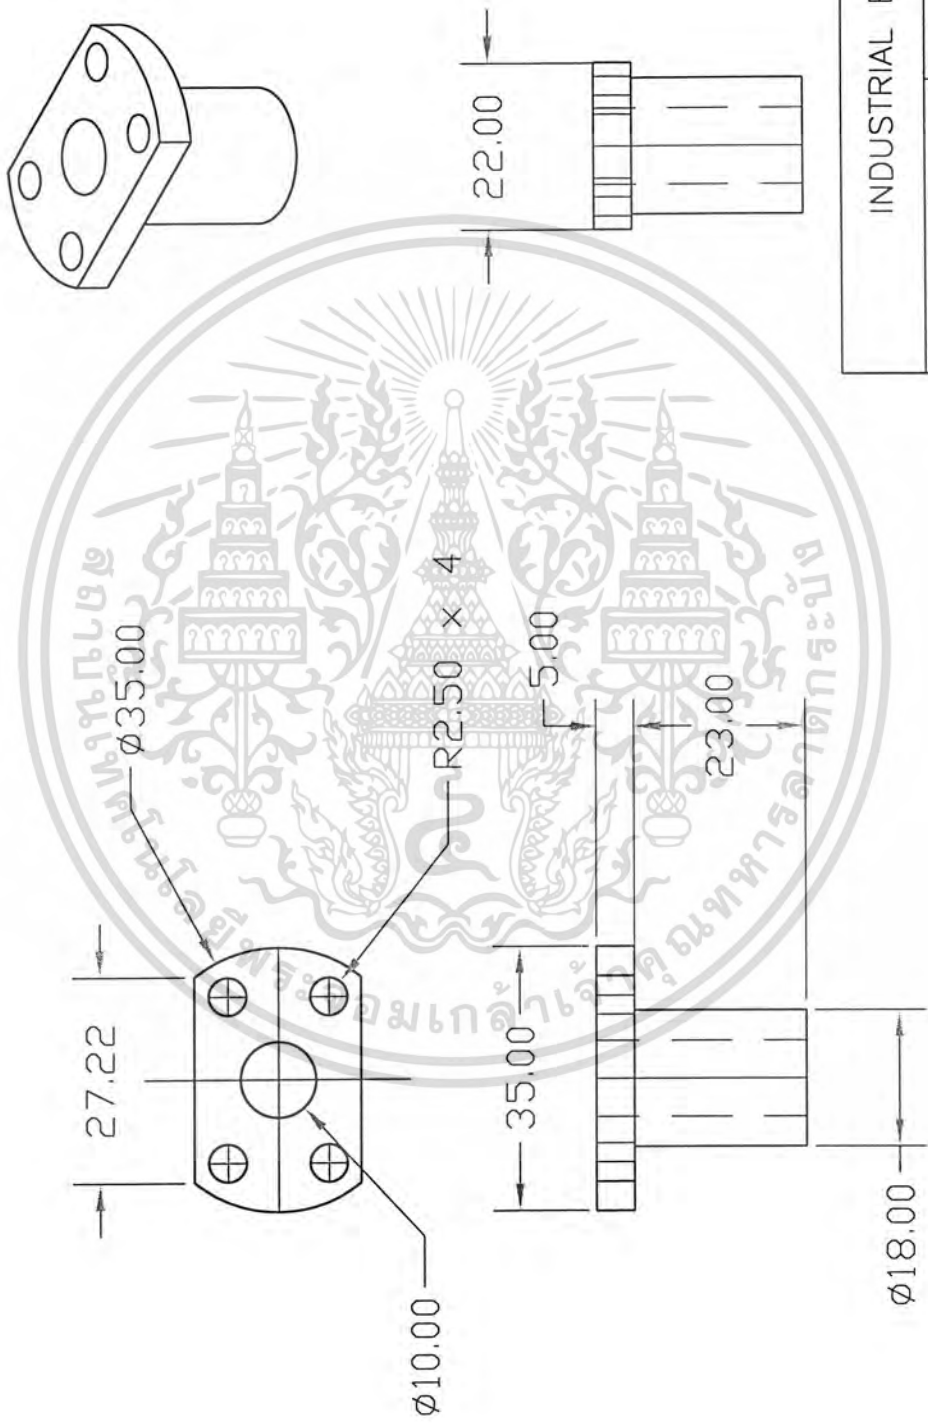

INDUSTRIAL ENGINEERING


RAPID PROTOTYPE MACHINE

BALL SCREW BUSH

CODE: M-1307


SCALE N/A

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

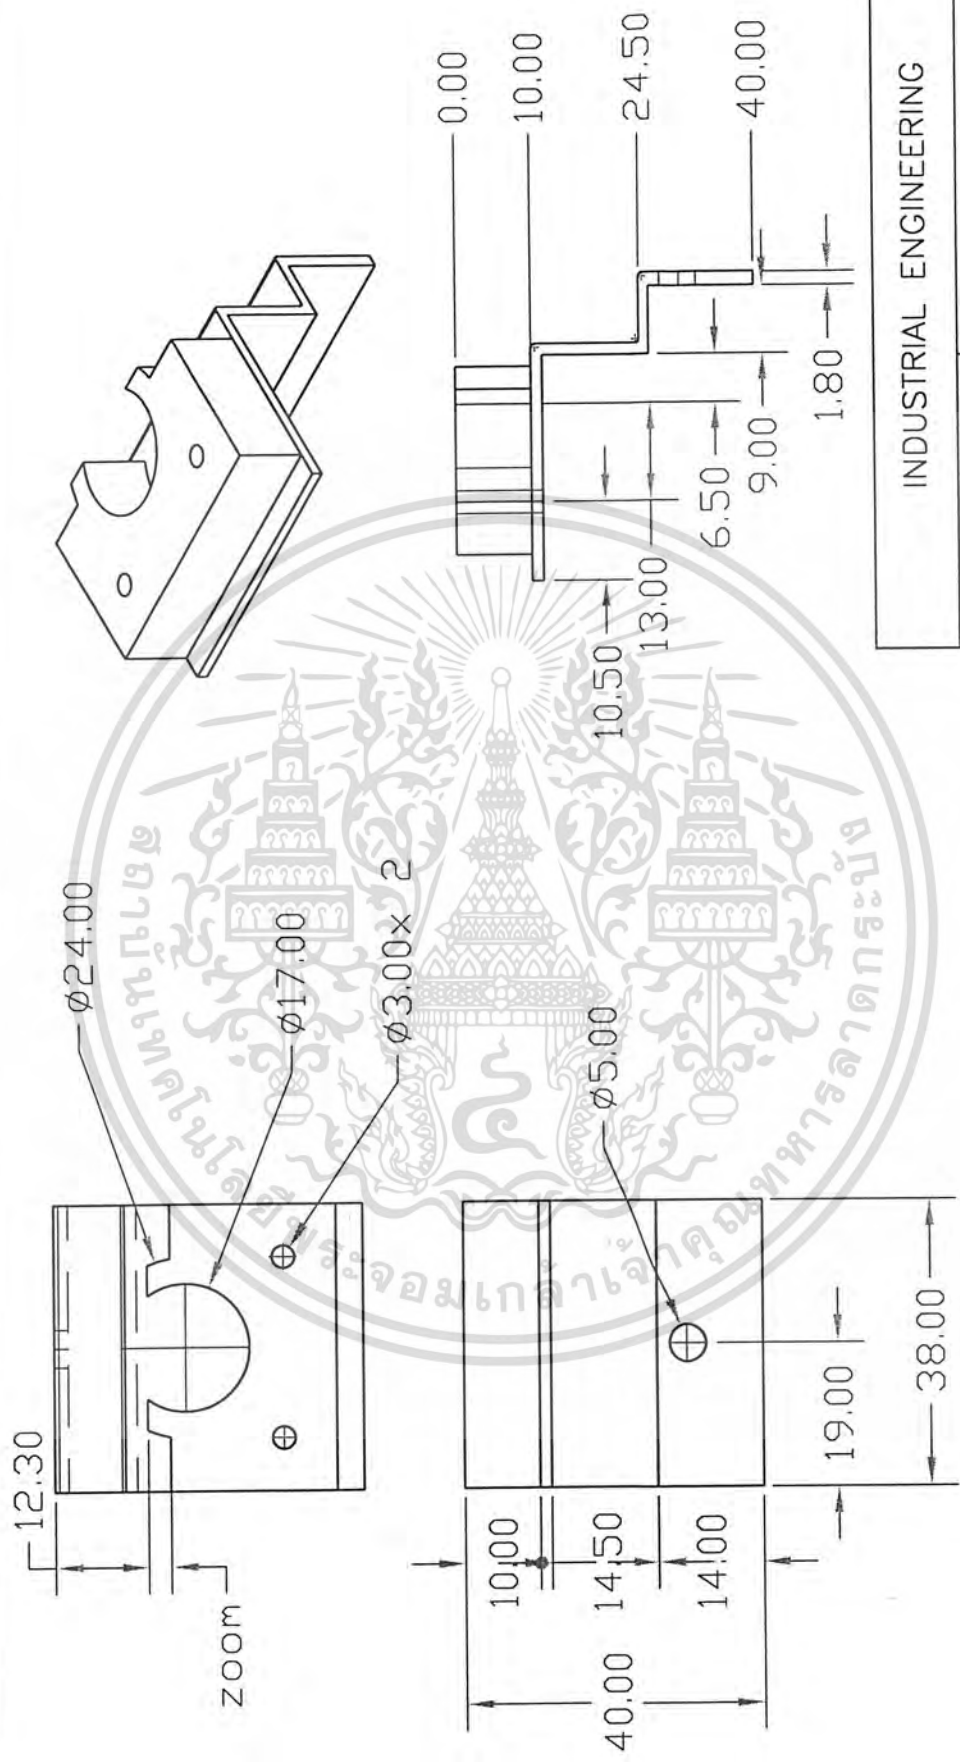


INDUSTRIAL ENGINEERING	
RAPID PROTOTYPE MACHINE	BASE 4
CODE: M-1308	SCALE N/A

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

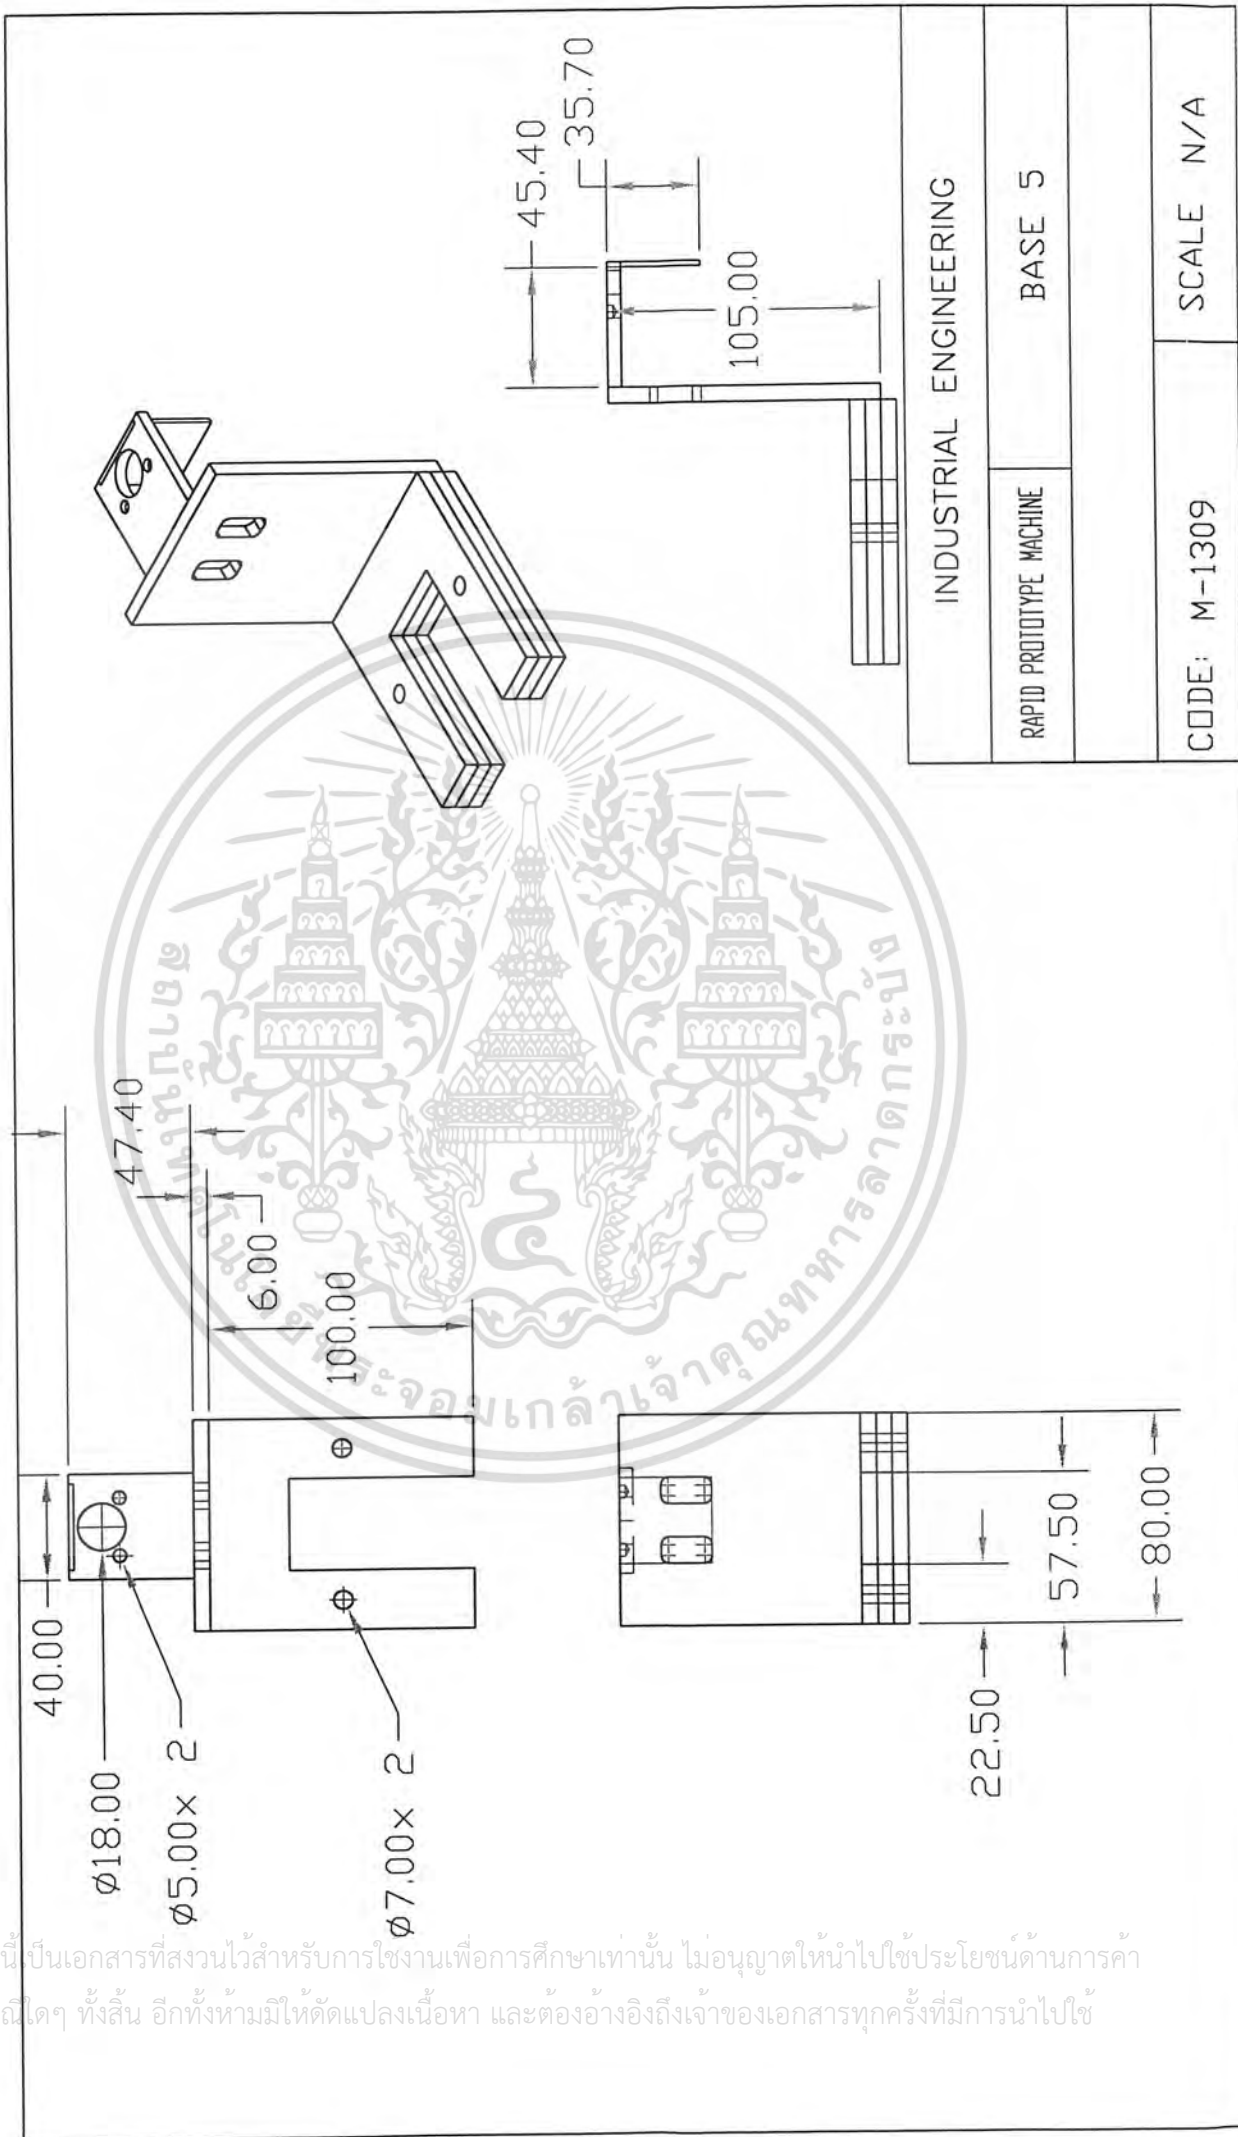



INDUSTRIAL ENGINEERING	
RAPID PROTOTYPE MACHINE	BASE 5
CODE: M-1309	
SCALE N/A	

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

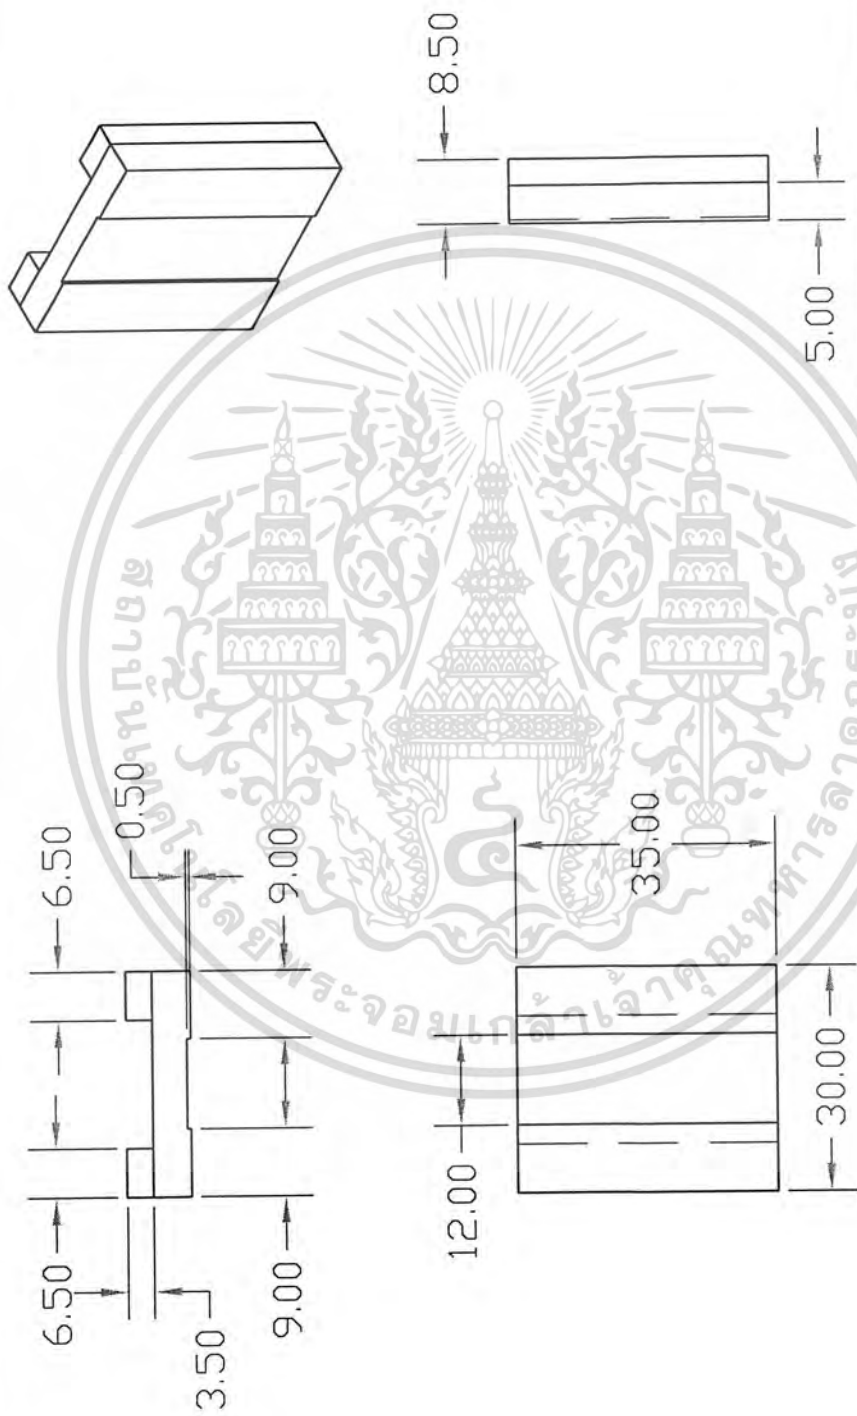



INDUSTRIAL ENGINEERING	
RAPID PROTOTYPE MACHINE	LINEAR GUIDE WAY
CODE: M-1310	SCALE N/A

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

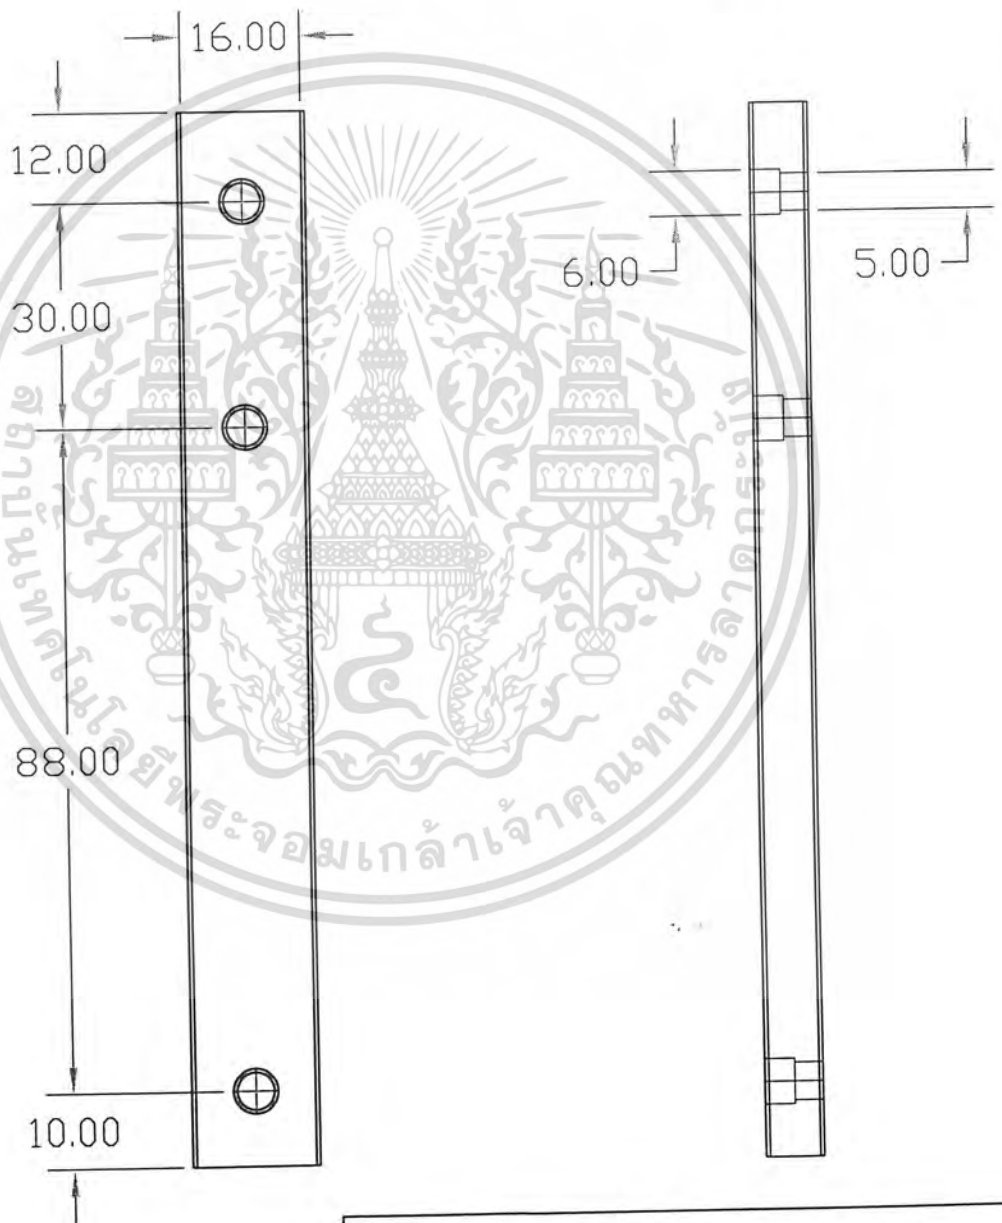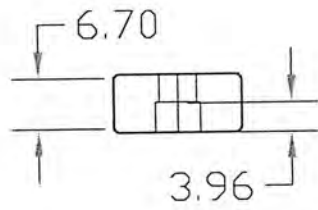




INDUSTRIAL ENGINEERING	
RAPID PROTOTYPE MACHINE	LINEAR GUIDE WAY
CODE: M-1311	SCALE N/A

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น เมื่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

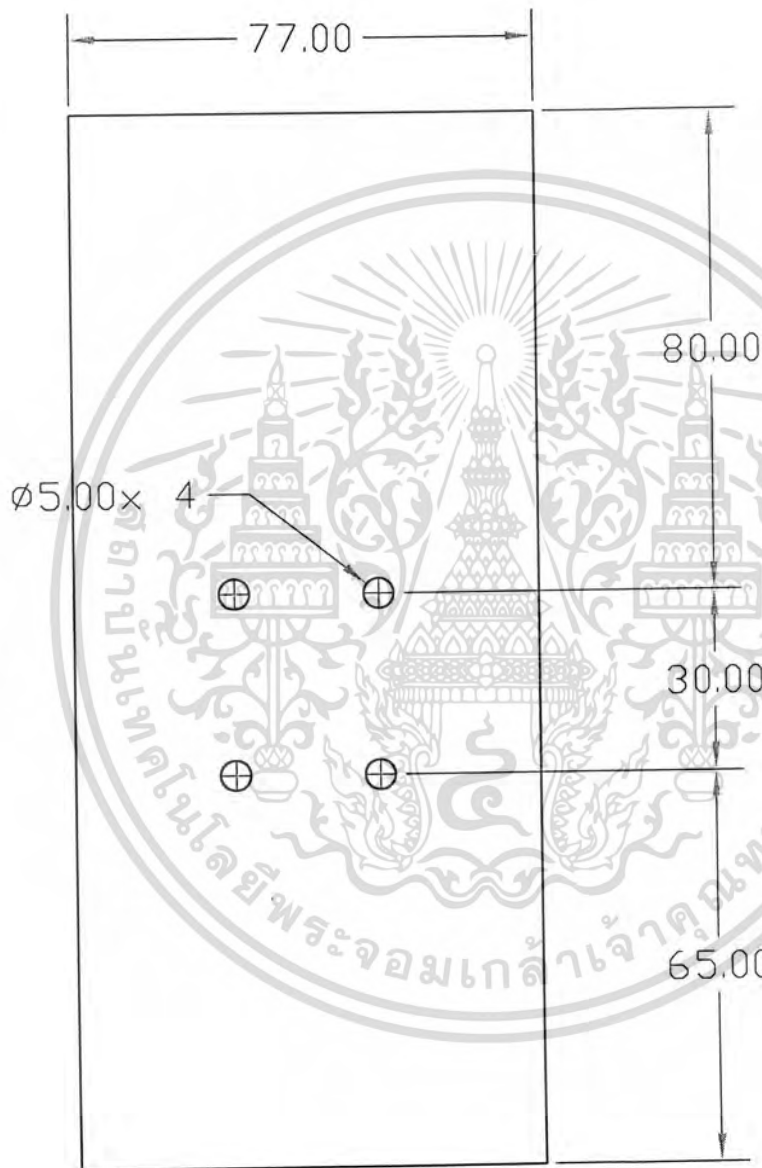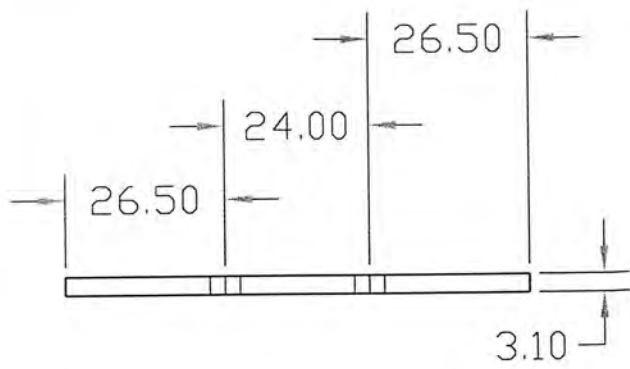



INDUSTRIAL ENGINEERING	
RAPID PROTOTYPE MACHINE	BASE 6
CODE: M-1312	SCALE N/A

 เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
 ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

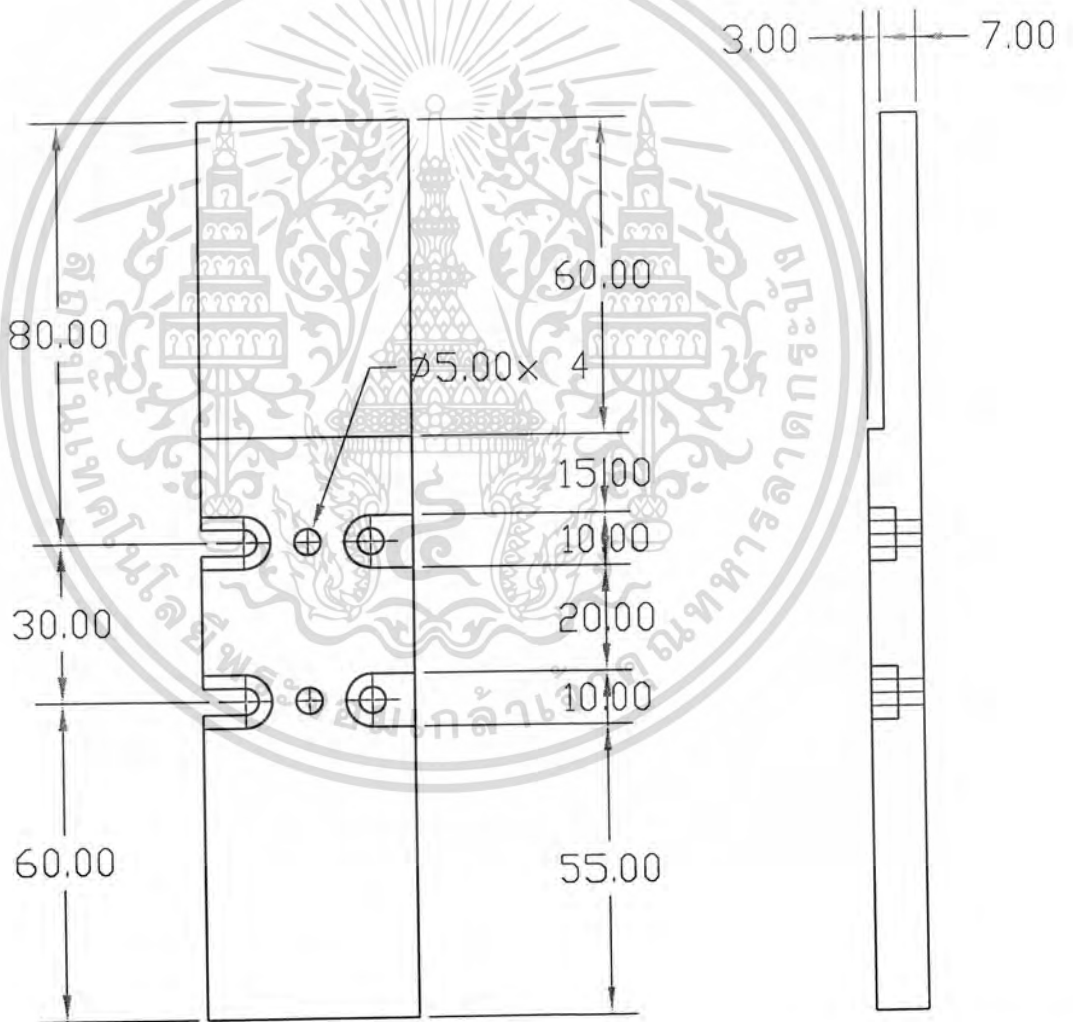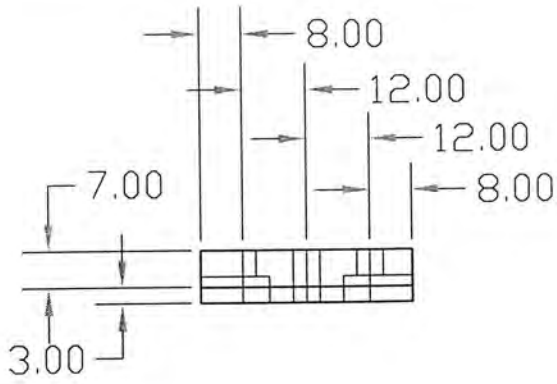




INDUSTRIAL ENGINEERING	
RAPID PROTOTYPE MACHINE	BASE 7
<p>เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้</p>	
CODE: M-1313	SCALE N/A

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
 ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

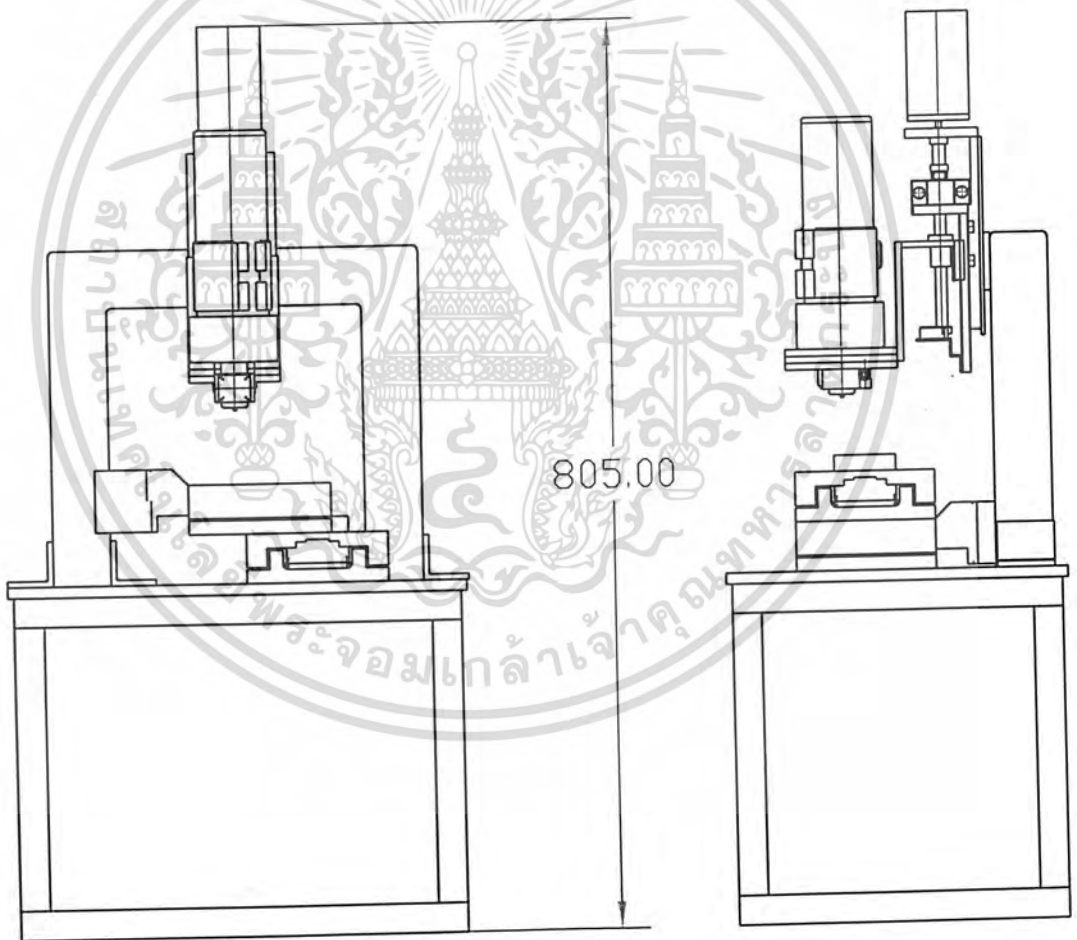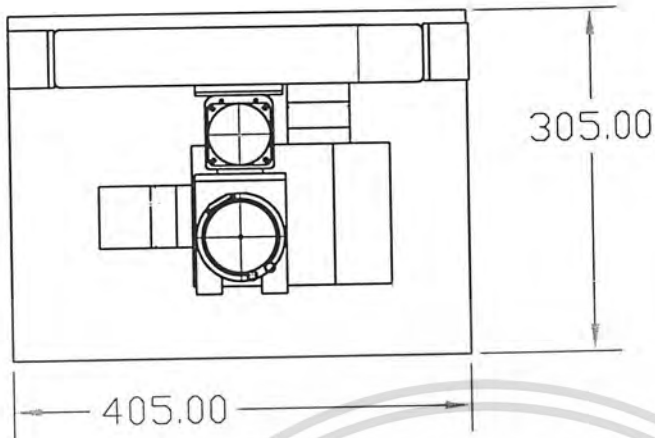

INDUSTRIAL ENGINEERING	
RAPID PROTOTYPE MACHINE	FDM (WAX)
CODE: A-2000	SCALE N/A

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
 ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

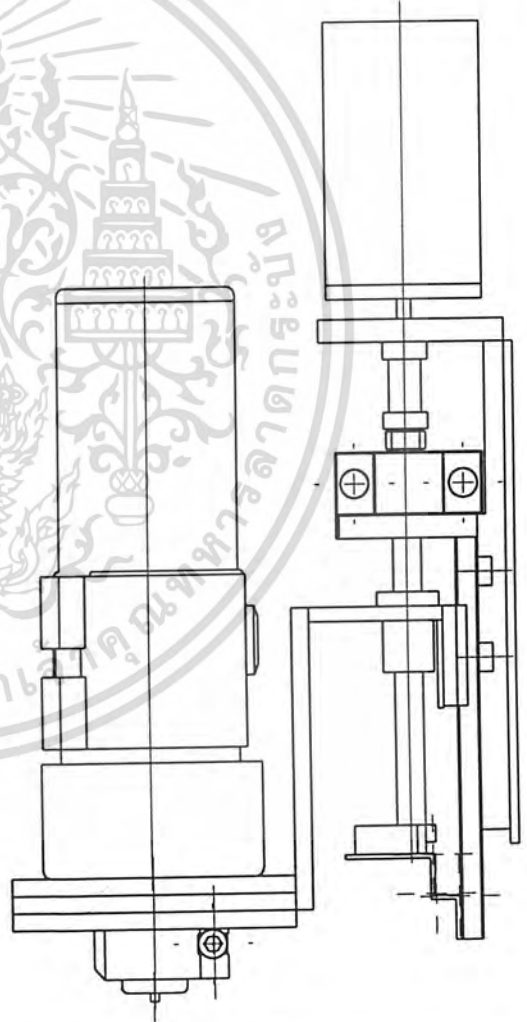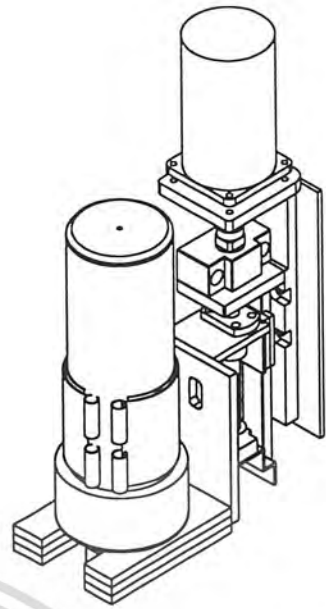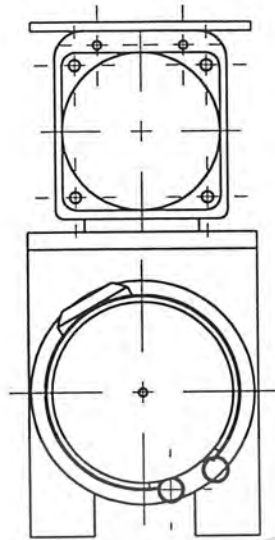

INDUSTRIAL ENGINEERING





RAPID PROTOTYPE MACHINE

FDM (WAX)

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



CODE: A-2001

SCALE N/A

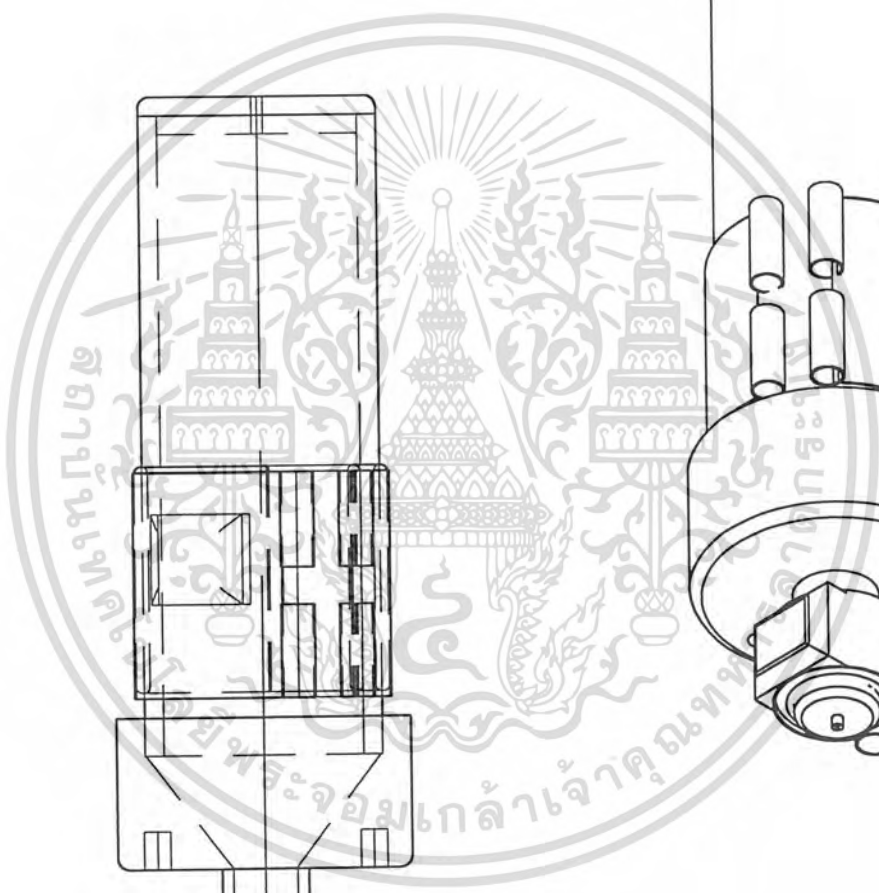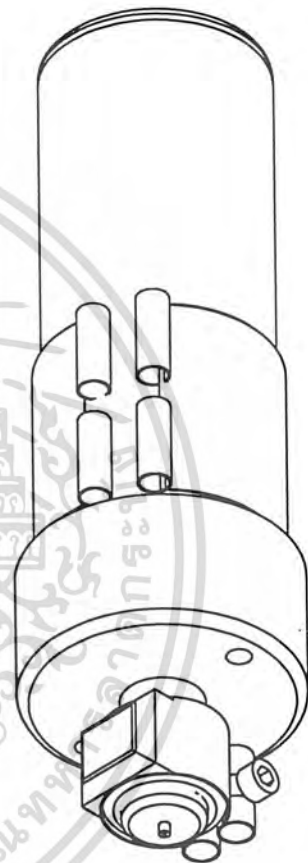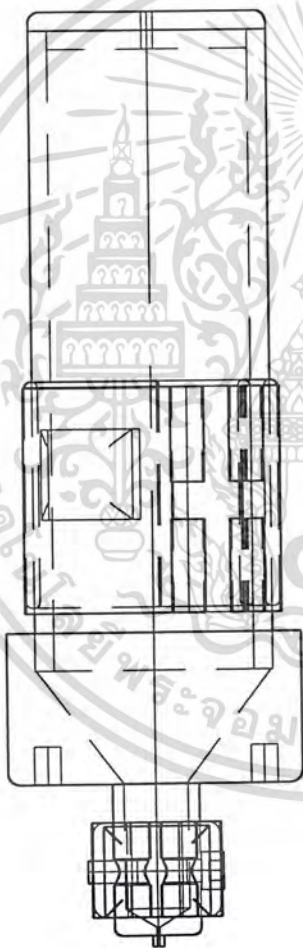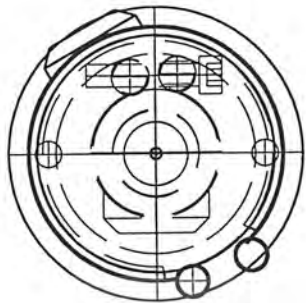


INDUSTRIAL ENGINEERING	
RAPID PROTOTYPE MACHINE	
WAX CONTAINER & FEEDER	
CODE: A-2002	SCALE N/A

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้วยการค้า
 ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

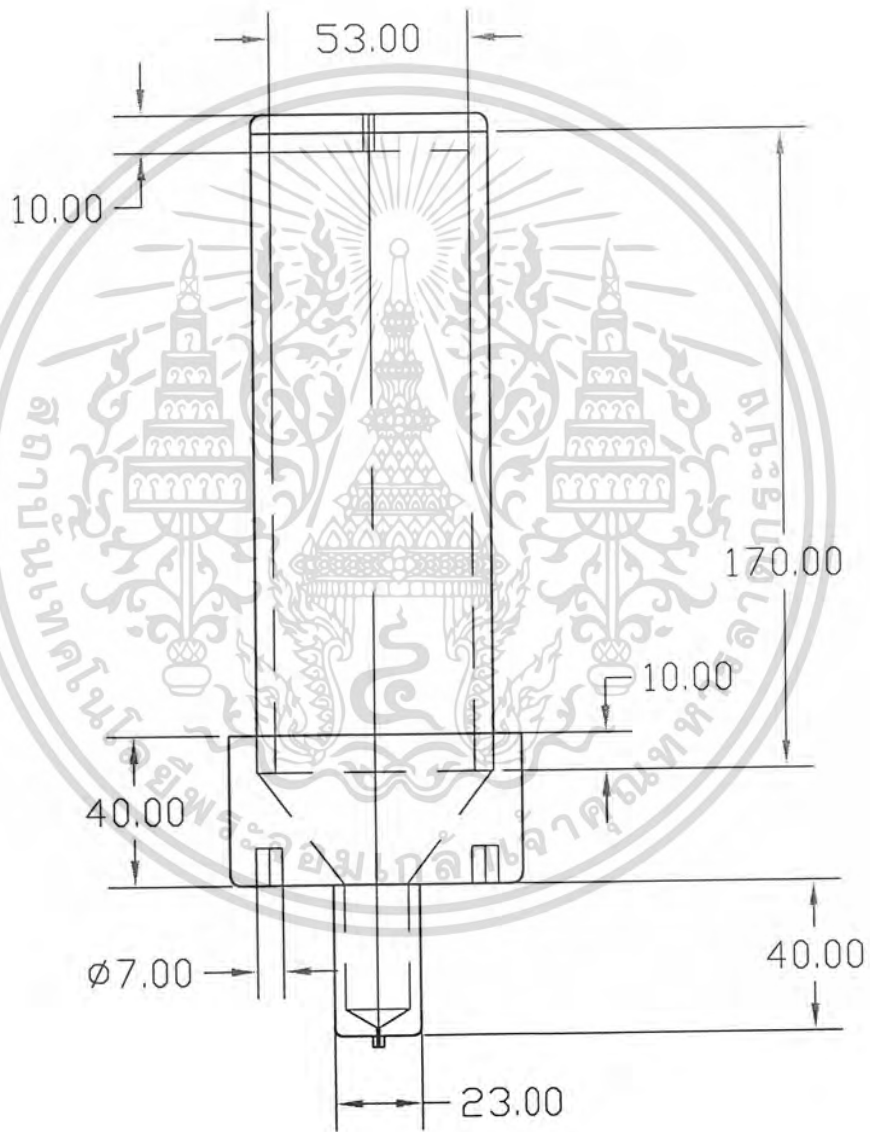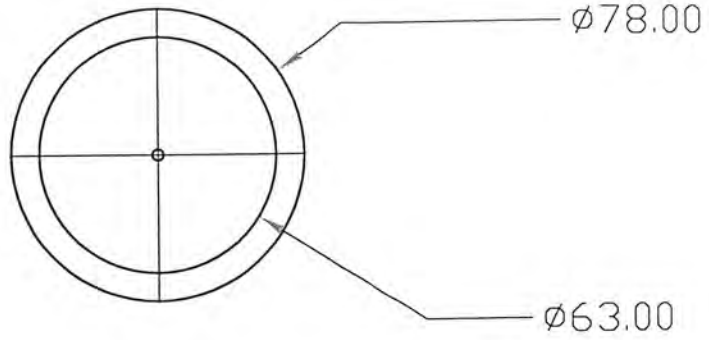

INDUSTRIAL ENGINEERING	
RAPID PROTOTYPE MACHINE	
WAX CONTAINER & FEEDER	
CODE: A-2003	SCALE N/A

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
 ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

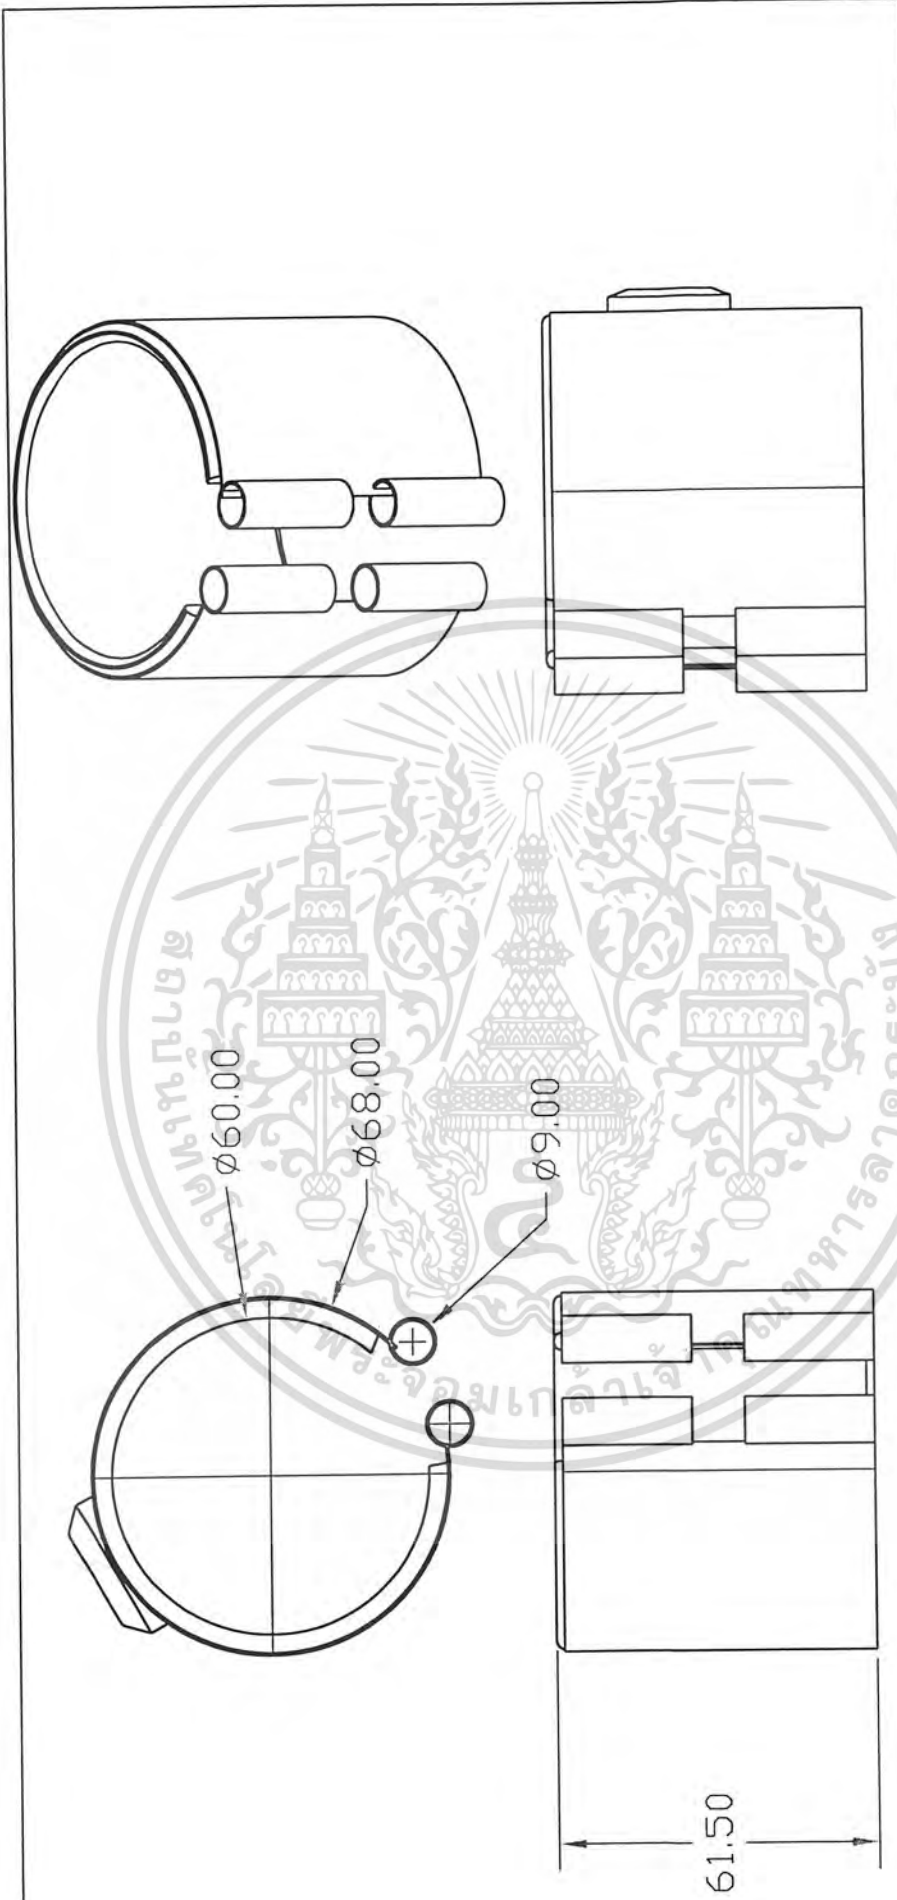



INDUSTRIAL ENGINEERING	
RAPID PROTOTYPE MACHINE	HEATER 1
CODE: A-2004	SCALE N/A

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
 ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



INDUSTRIAL ENGINEERING	
RAPID PROTOTYPE MACHINE	HEATER 2
CODE: A-2005	SCALE N/A

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

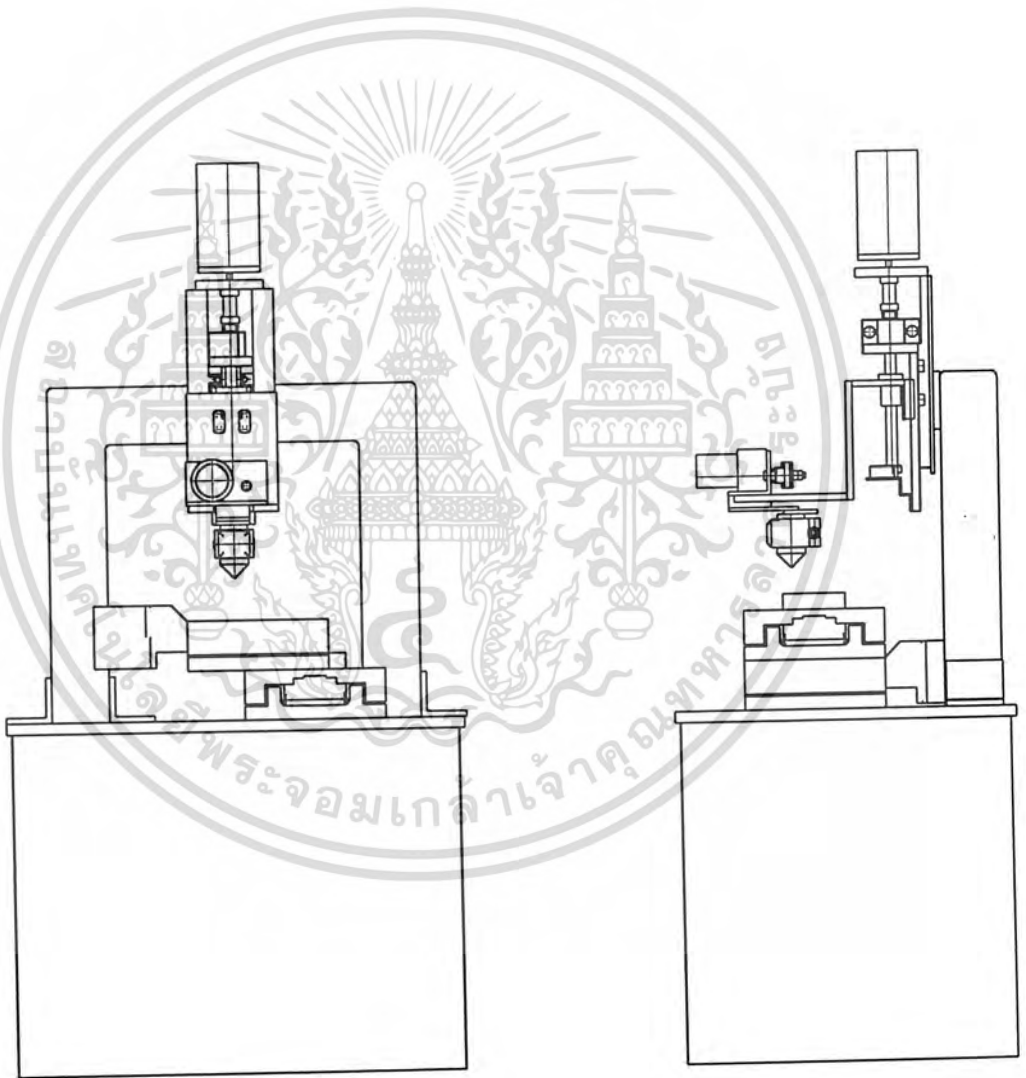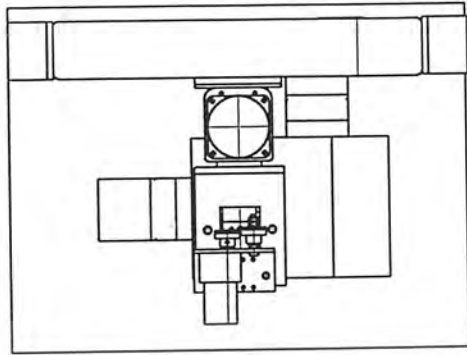

INDUSTRIAL ENGINEERING


RAPID PROTOTYPE MACHINE

FDM (THERMOPLASTIC)

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
 ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้


CODE: B-3000

SCALE N/A

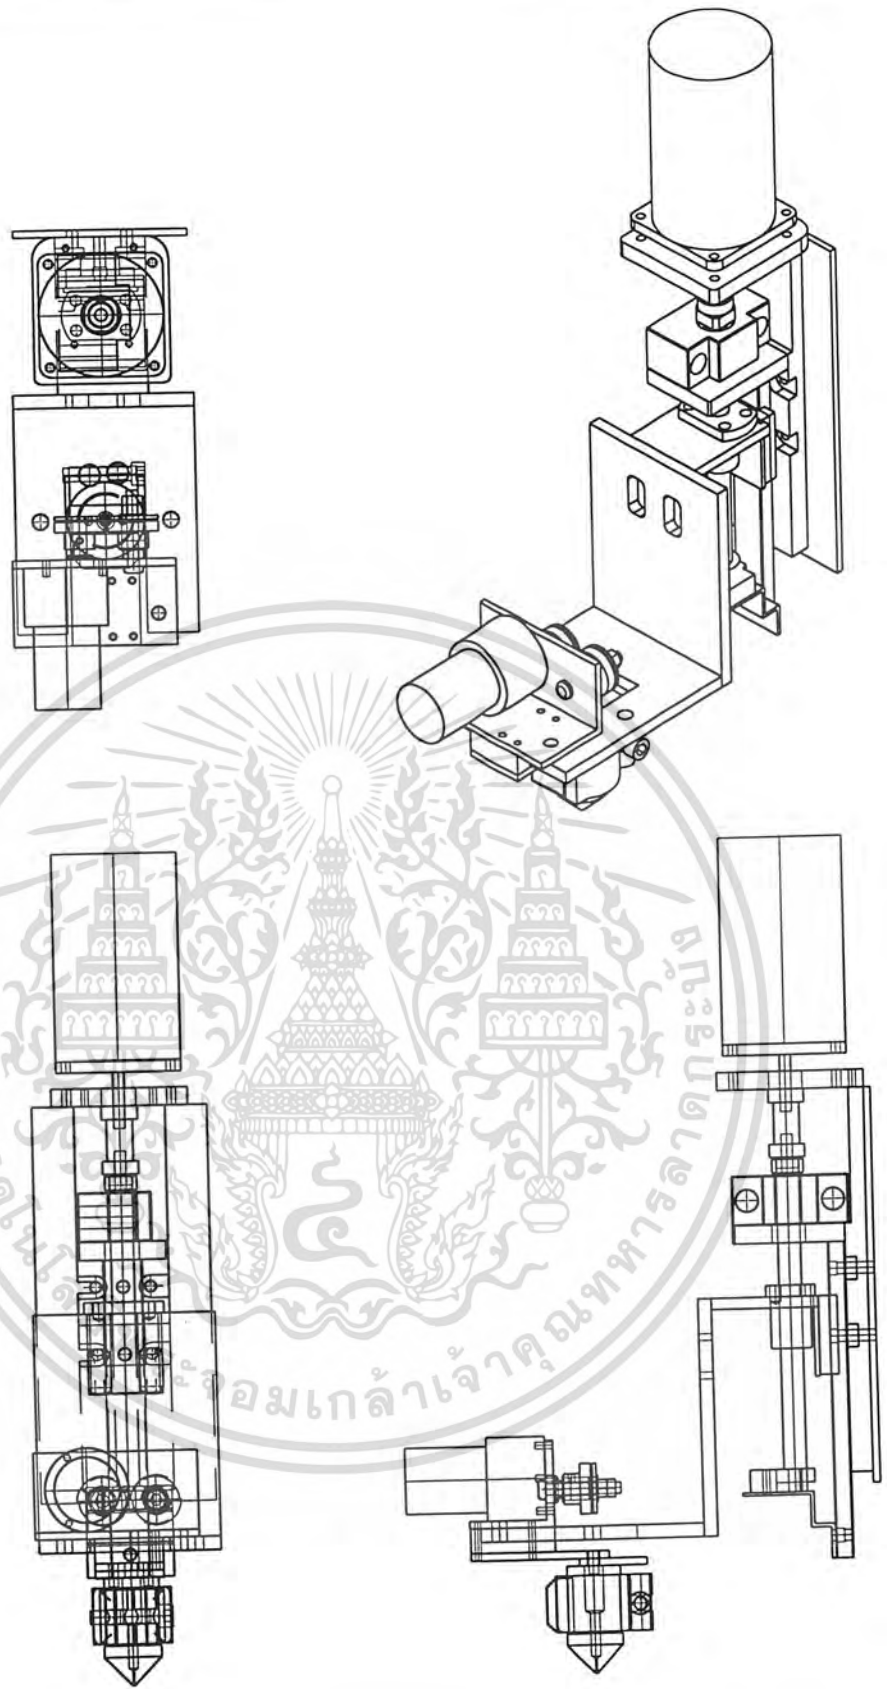




INDUSTRIAL ENGINEERING	
RAPID PROTOTYPE MACHINE	FDM (THERMOPLASTIC)
CODE: B-3001	SCALE N/A

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
 ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

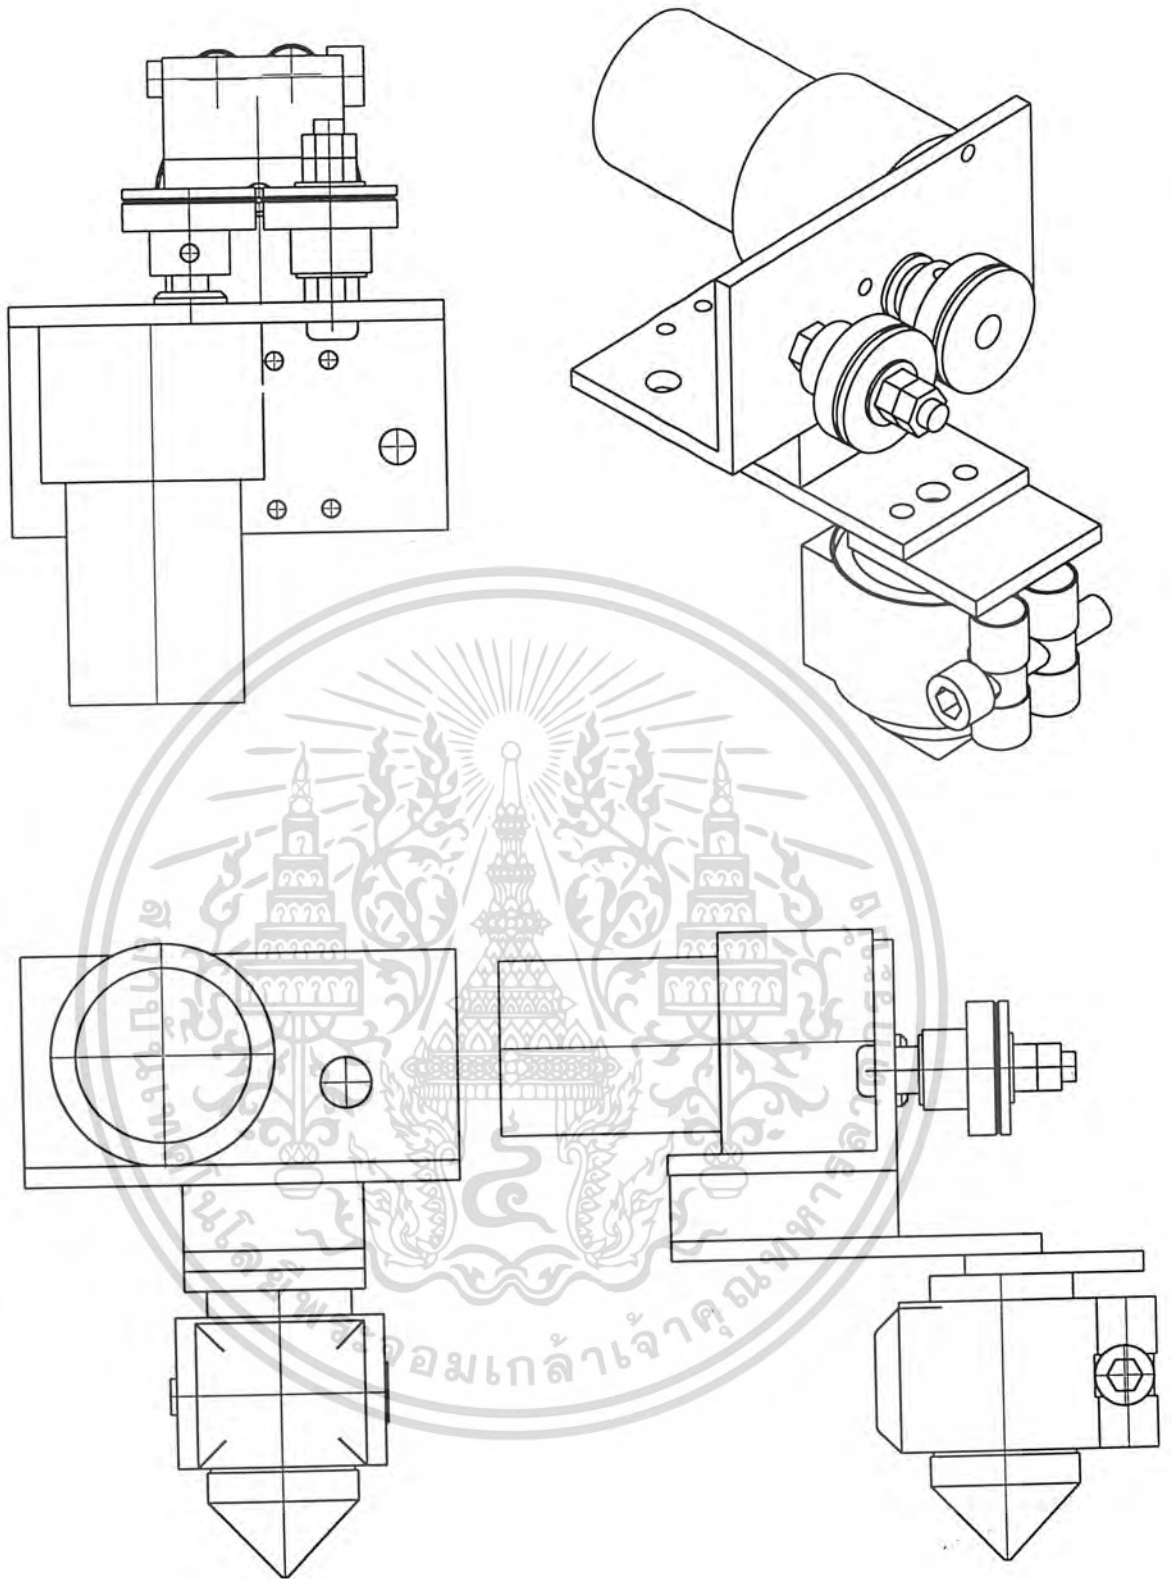


INDUSTRIAL ENGINEERING	
RAPID PROTOTYPE MACHINE	THERMOPLASTIC FEEDER
CODE: B-3002	SCALE N/A

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
 ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

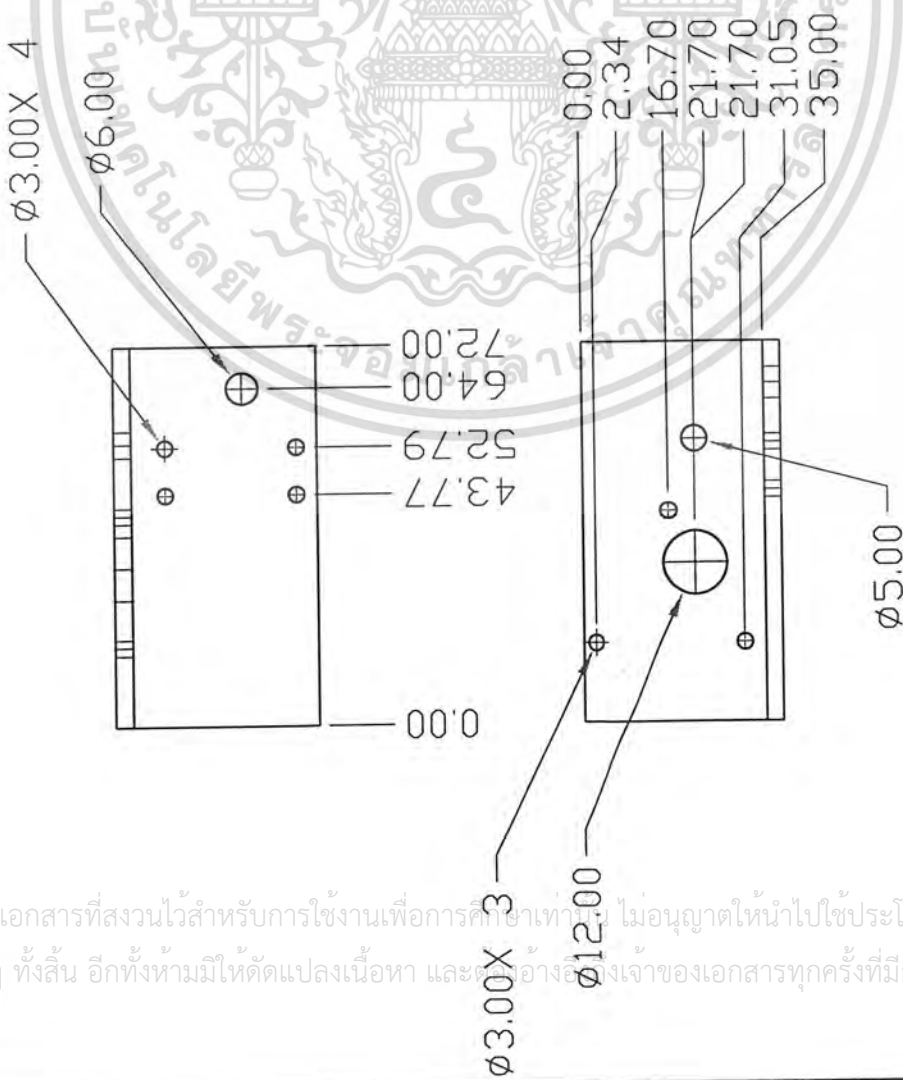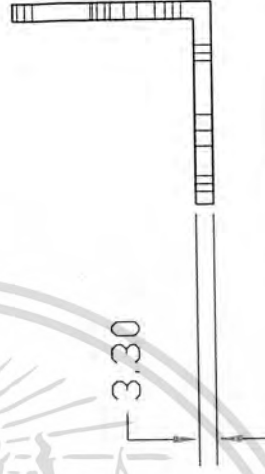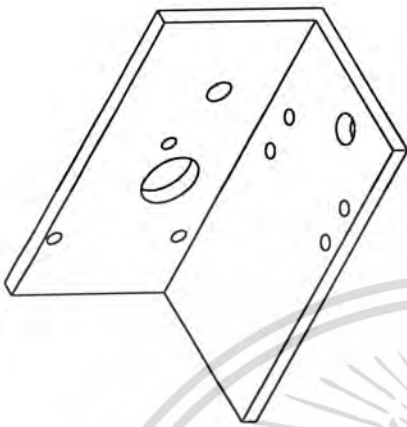


INDUSTRIAL ENGINEERING	
RAPID PROTOTYPE MACHINE	BASE8
CODE: B-3003	SCALE N/A

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
 ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

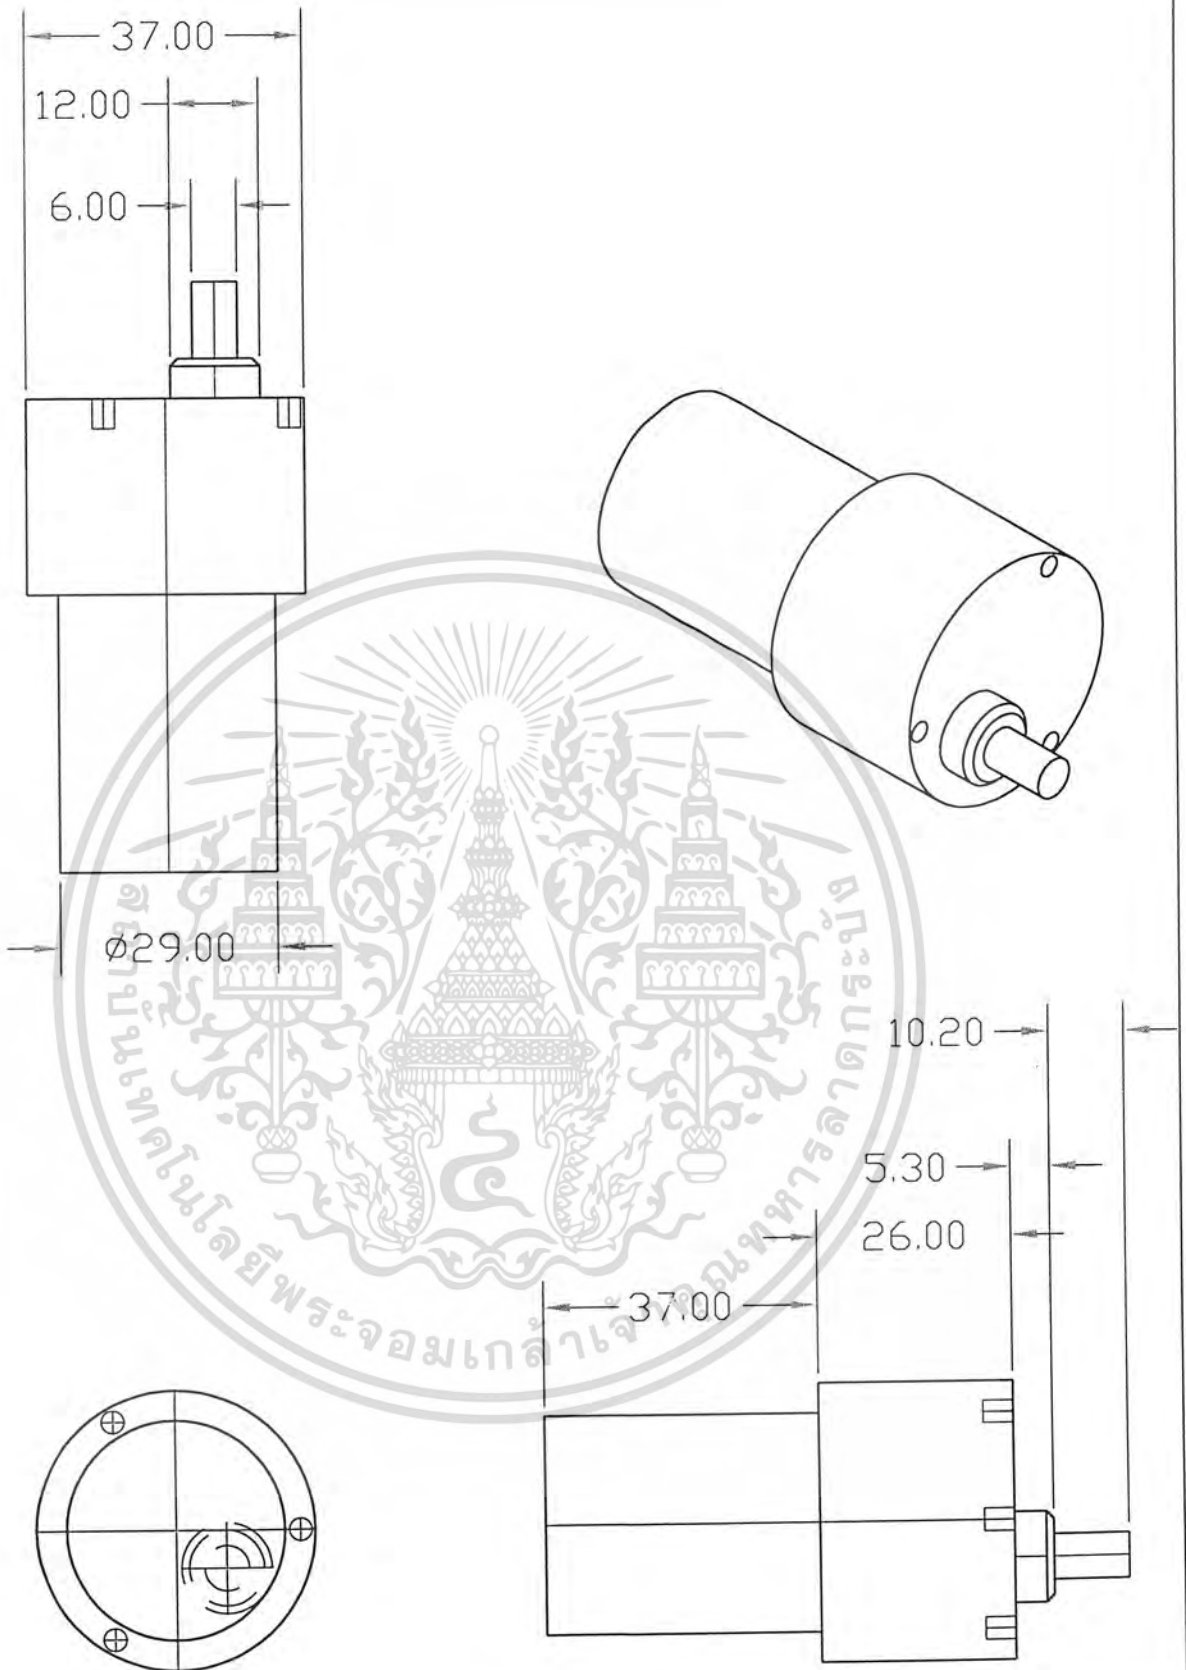


INDUSTRIAL ENGINEERING	
RAPID PROTOTYPE MACHINE	MOTOR
CODE: B-3004	SCALE N/A

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
 ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

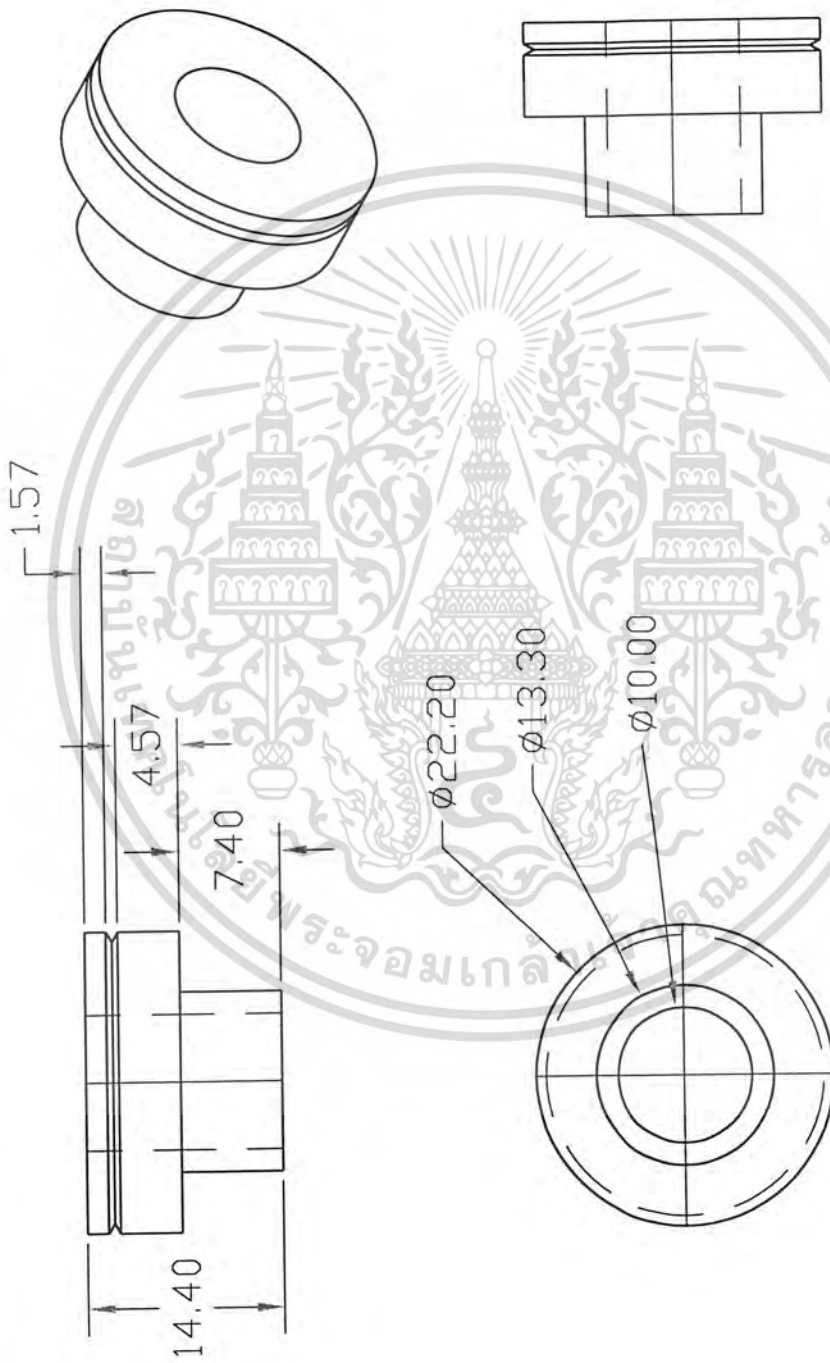

INDUSTRIAL ENGINEERING	
RAPID PROTOTYPE MACHINE	FEEDER
CODE: B-3005	SCALE N/A

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

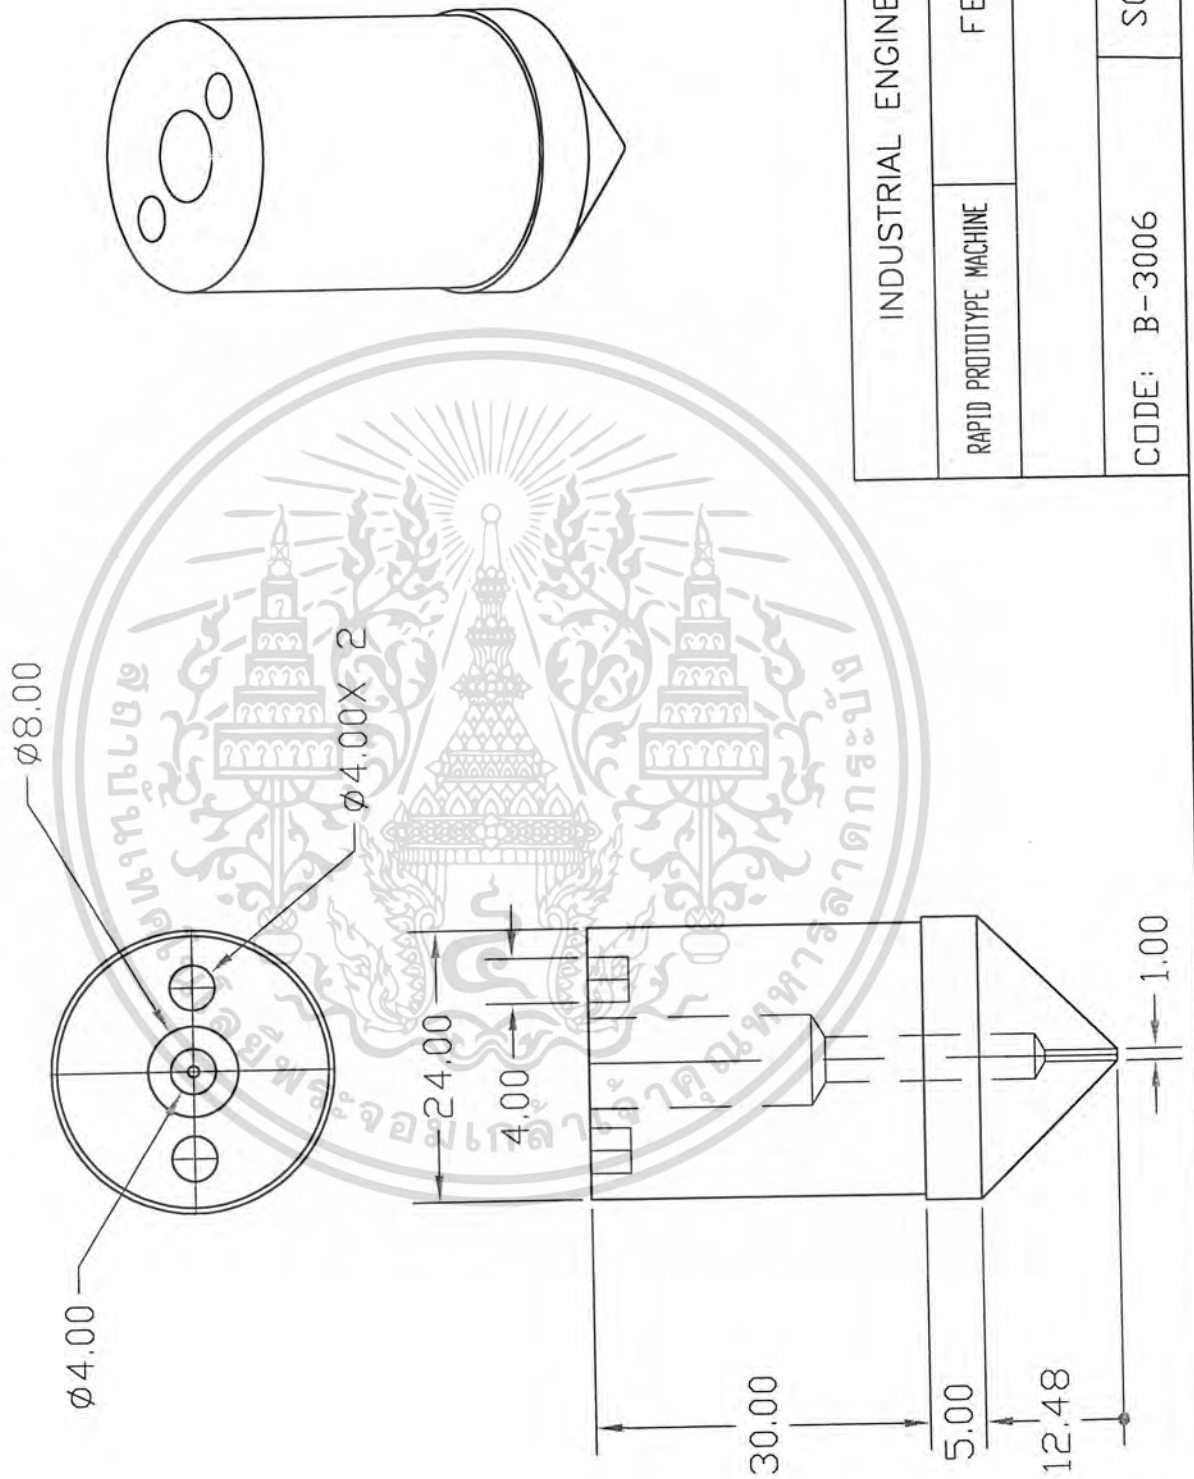

INDUSTRIAL ENGINEERING


RAPID PROTOTYPE MACHINE

FEEDER


CODE: B-3006

SCALE N/A

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

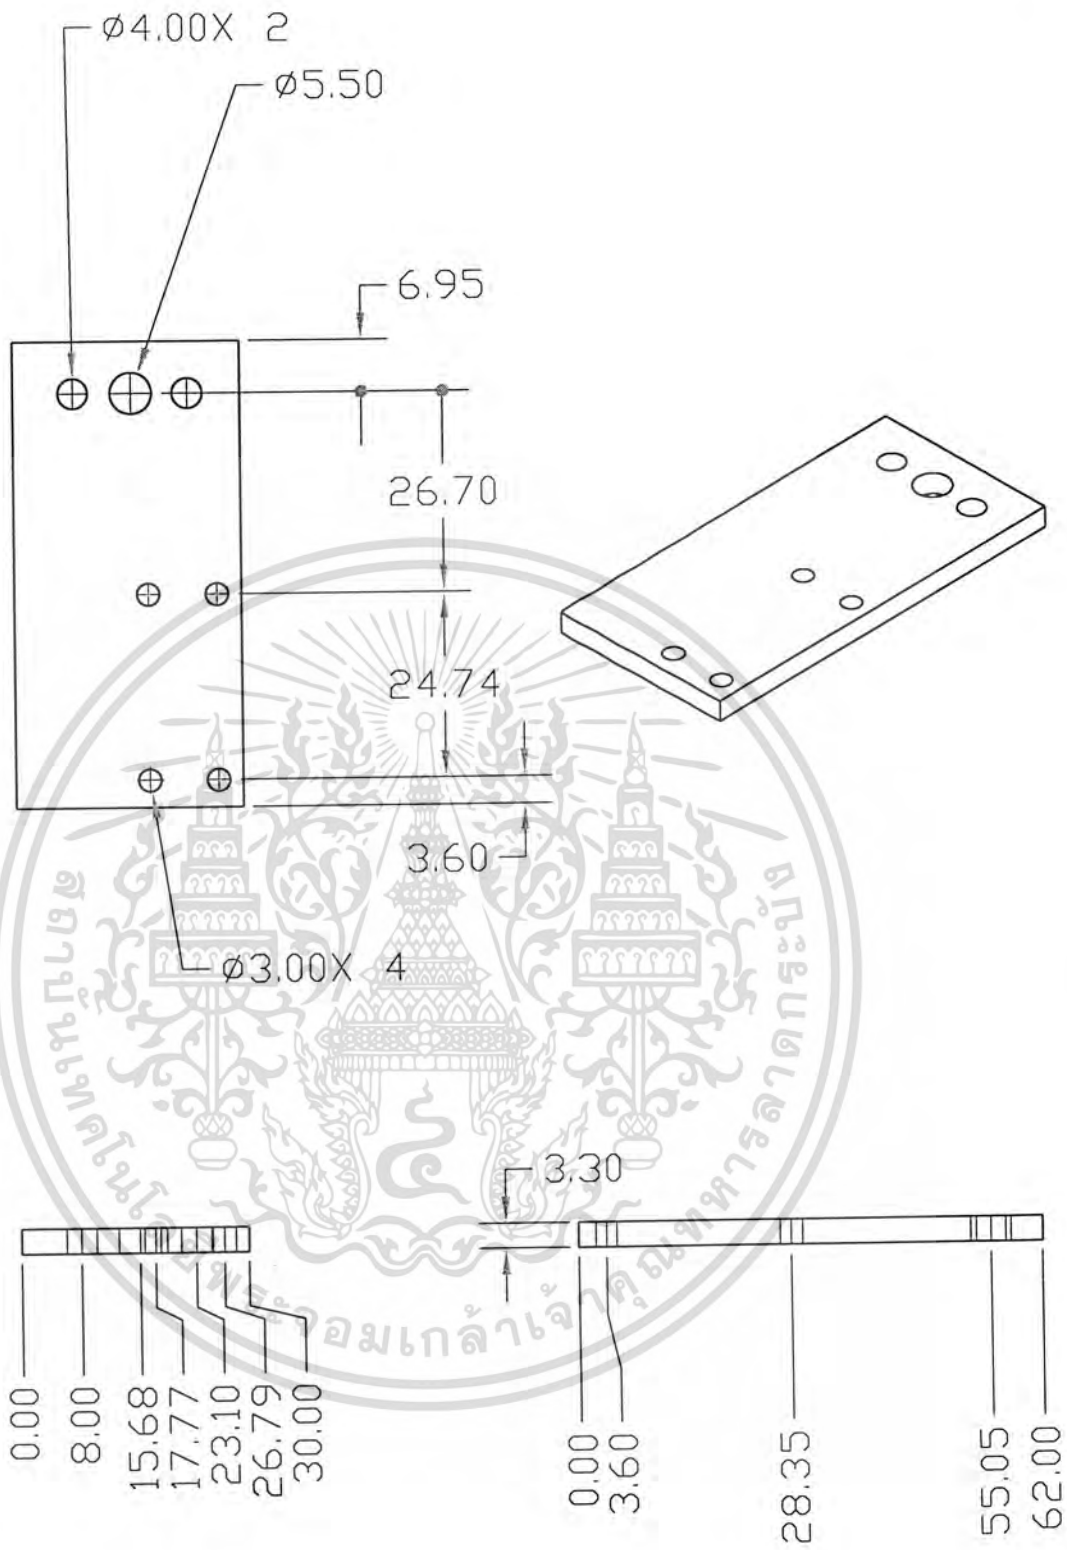


INDUSTRIAL ENGINEERING	
RAPID PROTOTYPE MACHINE	BASE9
<p>เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้</p>	
CODE: B-3007	SCALE N/A

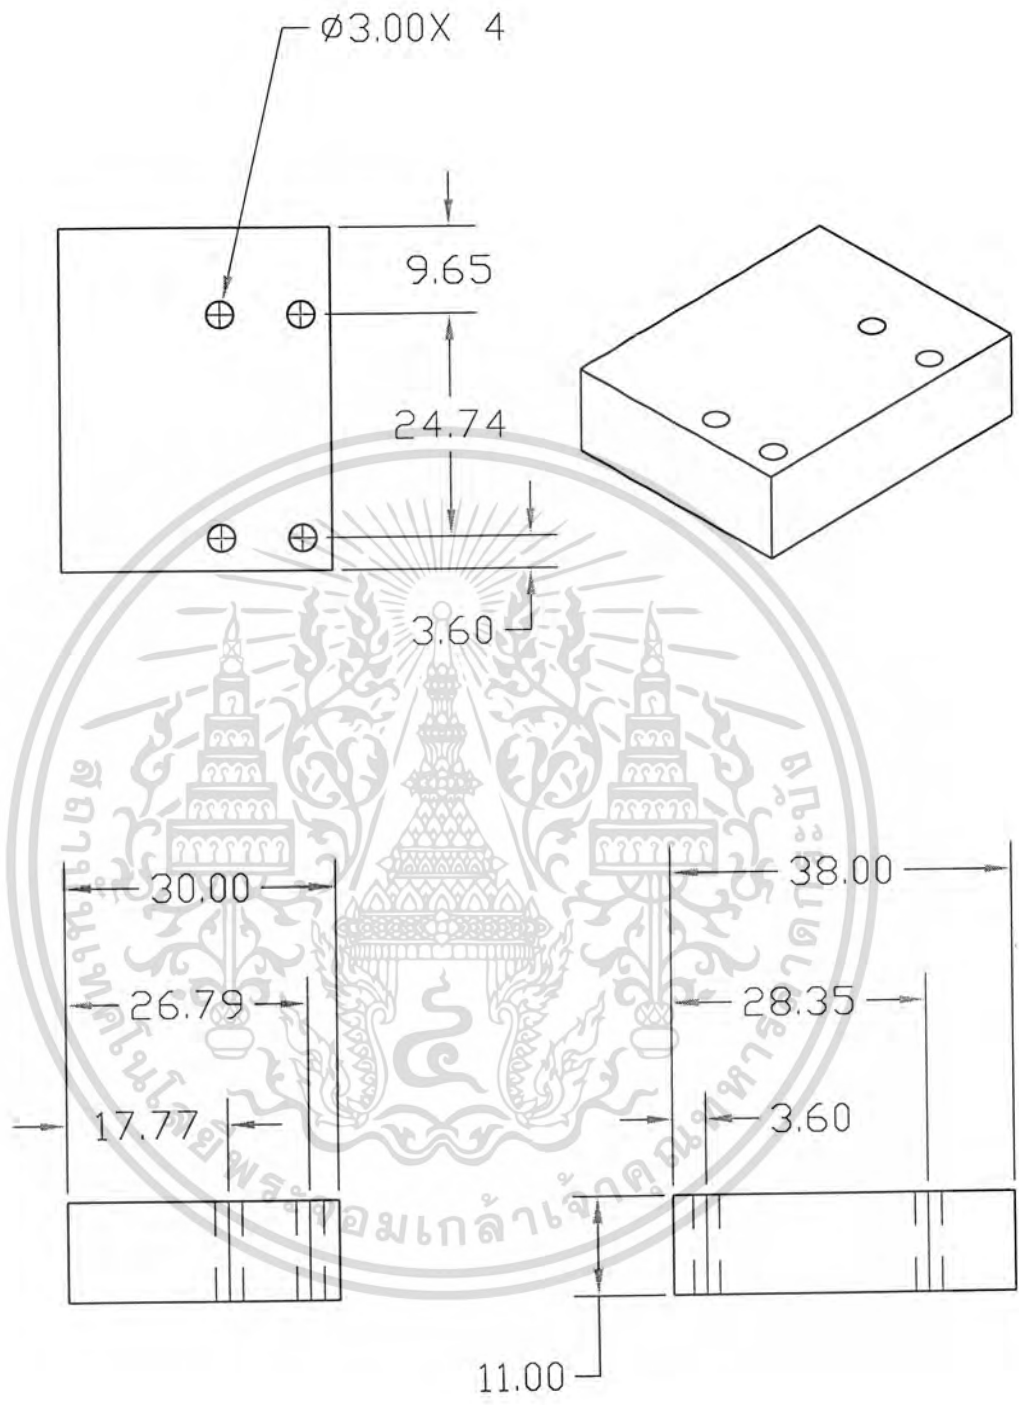

INDUSTRIAL ENGINEERING	
RAPID PROTOTYPE MACHINE	BASE10
CODE: B-3008	SCALE N/A

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
 ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



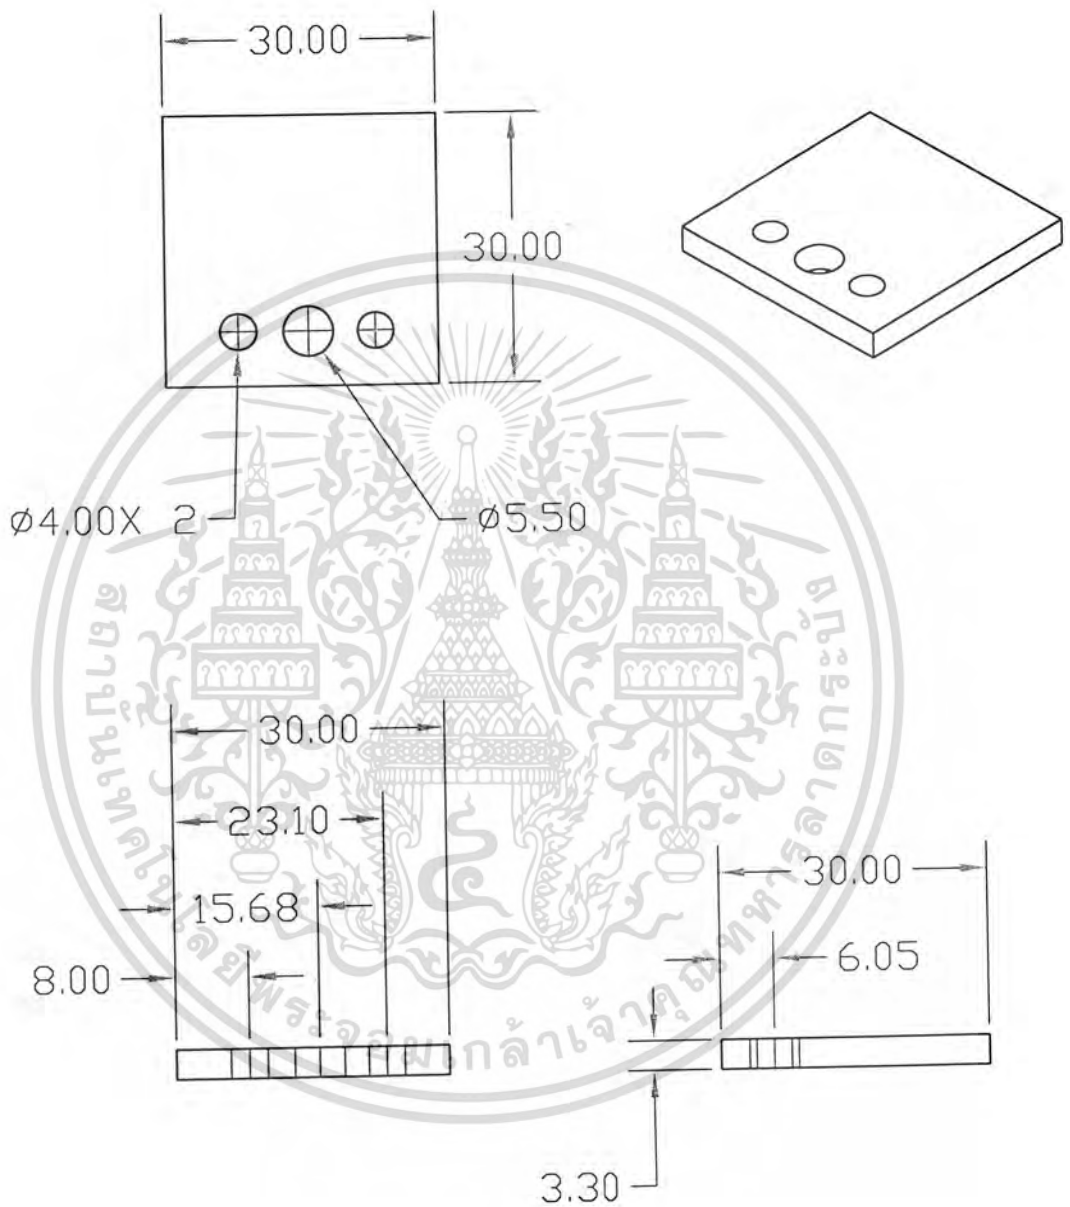


INDUSTRIAL ENGINEERING	
RAPID PROTOTYPE MACHINE	BASE11
CODE: B-3009	SCALE N/A

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

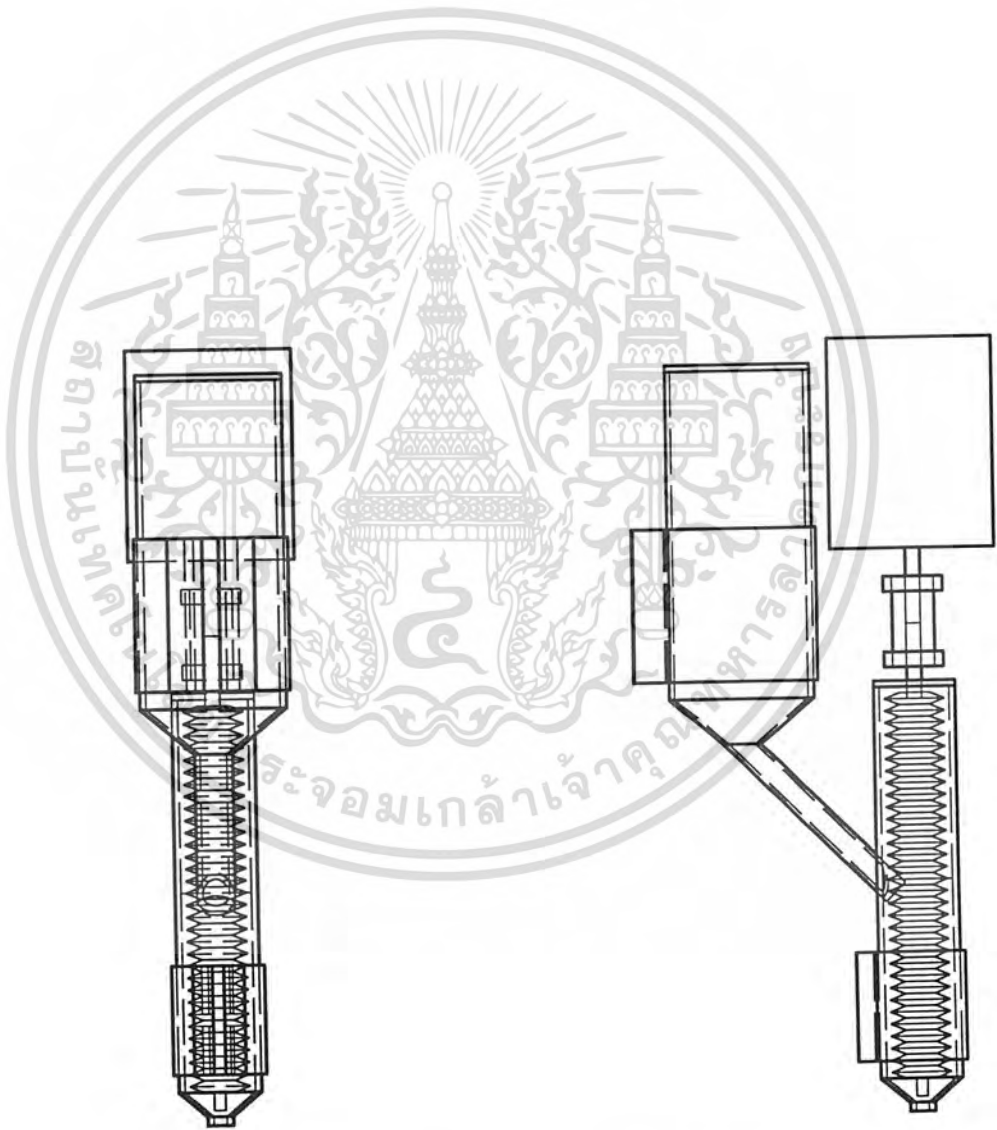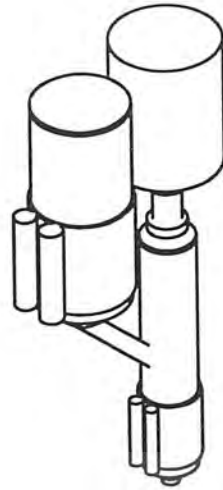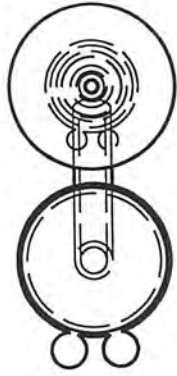

INDUSTRIAL ENGINEERING	
RAPID PROTOTYPE MACHINE	APPLY FDM
CODE: N-1000	SCALE N/A

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
 ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้


ภาคผนวก ง

โปรแกรม RP CAD/CAM

FORM 1 ชื่อโปรแกรม RP CAD/CAM

```
unit Unit1;  
interface  
uses  
  Windows, Messages, SysUtils, Classes, Graphics, Controls, Forms, Dialogs, ExtCtrls, jpeg;  
type  
  TForm1 = class(TForm)  
    Timer1: TTimer;  
    Image1: TImage;  
    procedure FormCreate(Sender: TObject);  
    procedure Timer1Timer(Sender: TObject);  
  private  
  public  
end;  
var  
  Form1: TForm1;  
implementation  
uses rp;  
{SR *.DFM}  
procedure TForm1.FormCreate(Sender: TObject);  
begin  
  timer1.Enabled:=true;  
end;  
  
procedure TForm1.Timer1Timer(Sender: TObject);  
begin  
  form1.hide;  
  main.visible:=true;  
  timer1.Enabled:=false;  
end;  
end.
```

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

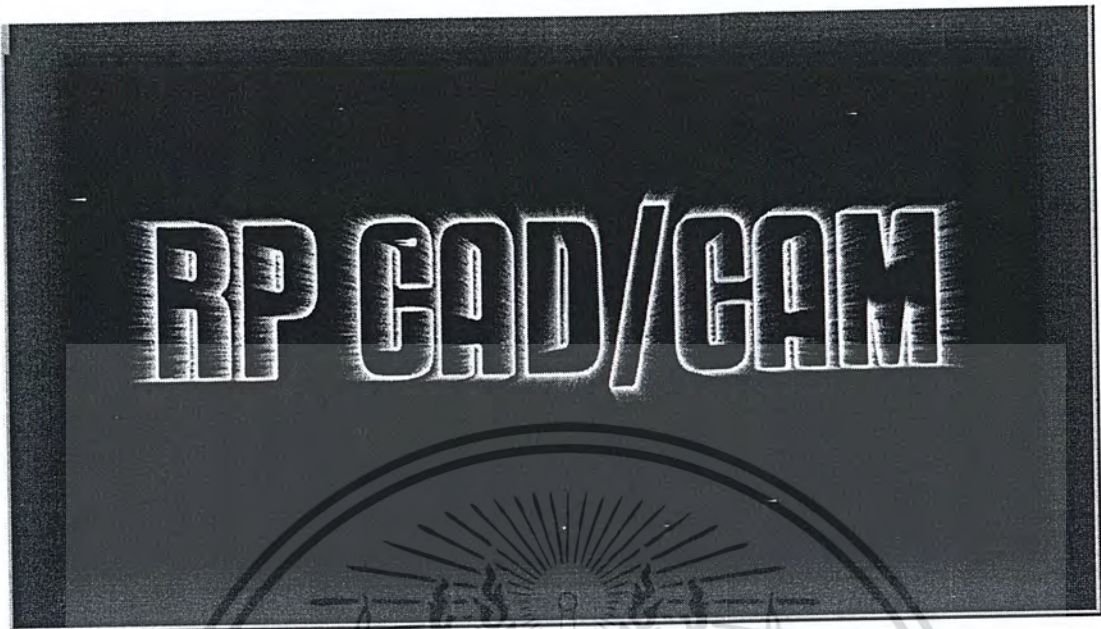

รูปที่ 1 Form 1 แสดงชื่อโปรแกรม

FORM 2 รายละเอียดของโปรแกรม

unit Unit2;

interface

uses

Windows, Messages, SysUtils, Classes, Graphics, Controls, Forms, Dialogs,

jpeg, ExtCtrls, StdCtrls;

type

Tform2 = class(TForm)

Label1: TLabel;

Label2: TLabel;

Label3: TLabel;

Label4: TLabel;

Panel1: TPanel;

Image1: TImage;

Label5: TLabel;

Bevel1: TBevel;

procedure FormDeactivate(Sender: TObject);


private

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

```

    { Private declarations }
public
    { Public declarations }
end;
var
    Form2: TForm2;
implementation
uses rp;
{SR *.DFM}
procedure TForm5.FormDeactivate(Sender: TObject);
begin
    self.close;
end;
end.

```

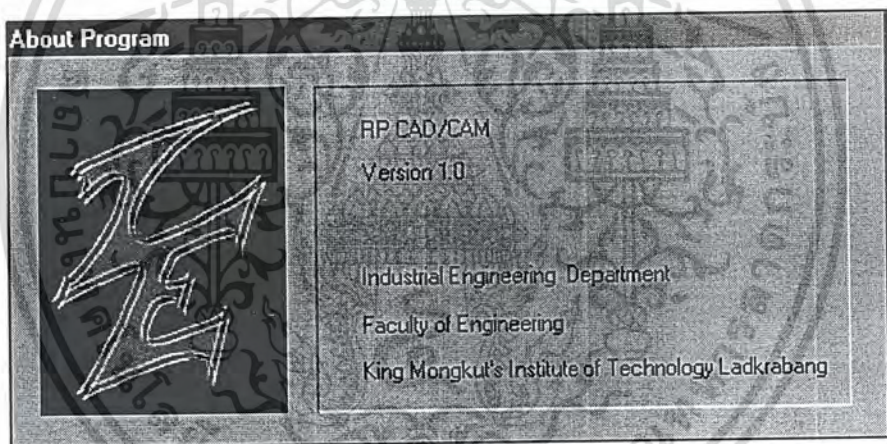

รูปที่ 2 Form 2 แสดงรายละเอียดของโปรแกรม

FORM 3 STL File Dialog

```

unit Unit3;

interface
uses
    Windows, Messages, SysUtils, Classes, Graphics, Controls, Forms, Dialogs,
    StdCtrls;
type

```

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
 type
 ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

```

TForm3 = class(TForm)
  Memo1: TMemo;
  Label1: TLabel;
  Edit1: TEdit;
  Label2: TLabel;
  Edit2: TEdit;
  procedure Button1Click(Sender: TObject);
  procedure Memo1Change(Sender: TObject);

```

```
private
```

```
  { Private declarations }
```

```
public
```

```
  { Public declarations }
```

```
end;
```

```
var
```

```
  Form3: TForm3;
```

```
implementation
```

```
{SR *.DFM}
```

```
procedure TForm3.Button1Click(Sender: TObject);
```

```
begin
```

```
  self.close;
```


```
end;
```

```
procedure TForm3.Memo1Change(Sender: TObject);
```


```
begin
```

```
end;
```

```
end.
```

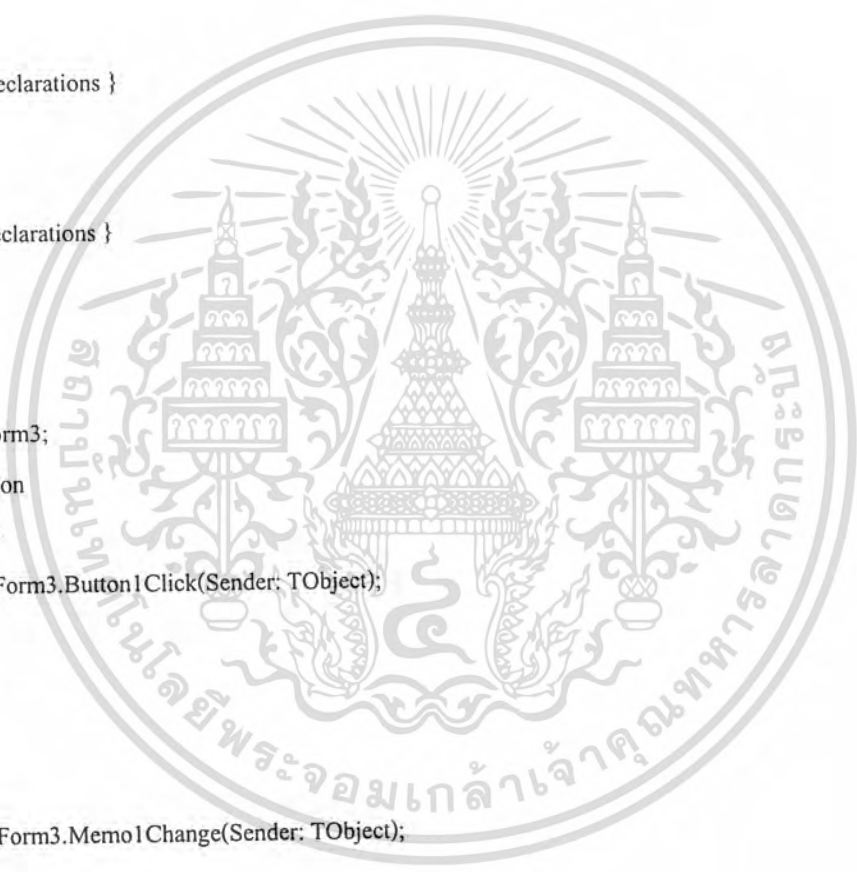

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

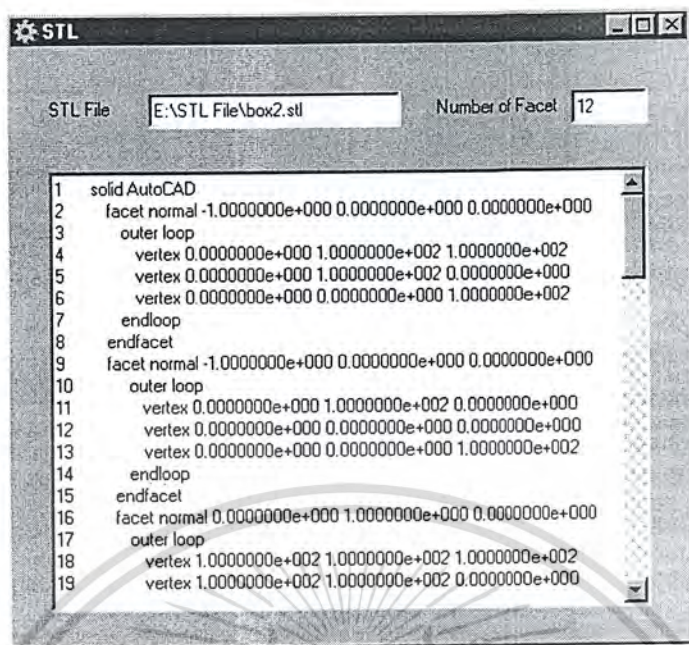

รูปที่ 3 Form 3 แสดง STL File Dialog

FORM 4 รายละเอียดผู้จัดทำ

unit Unit4;

interface

uses

Windows, Messages, SysUtils, Classes, Graphics, Controls, Forms, Dialogs,
StdCtrls, ExtCtrls, ComCtrls, jpeg;

type

Tus = class(TForm)

Label5: TLabel;

PageControl1: TPageControl;

TabSheet1: TTabSheet;

Panel1: TPanel;

Panel6: TPanel;

Label1: TLabel;

Label2: TLabel;

Label3: TLabel;

Label4: TLabel;

Label6: TLabel;

TabSheet2: TTabSheet;

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนลิขสิทธิ์สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

Panel2: TPanel;
Panel7: TPanel;
Label7: TLabel;
Label8: TLabel;
Label9: TLabel;
Label10: TLabel;
Label11: TLabel;
TabSheet3: TTabSheet;
Panel3: TPanel;
Panel8: TPanel;
Label12: TLabel;
Label13: TLabel;
Label14: TLabel;
Label15: TLabel;
Label16: TLabel;
TabSheet5: TTabSheet;
TabSheet4: TTabSheet;
Panel10: TPanel;
Label22: TLabel;
Label23: TLabel;
Label24: TLabel;
Label25: TLabel;
Label26: TLabel;
Panel4: TPanel;
Label17: TLabel;
Label18: TLabel;
Label19: TLabel;
Label20: TLabel;
Label21: TLabel;
Panel5: TPanel;
Panel9: TPanel;
TabSheet6: TTabSheet;
Panel11: TPanel;
Panel12: TPanel;




เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

```

procedure OKClick(Sender: TObject);
procedure FormDeactivate(Sender: TObject);
private
{ Private declarations }
public
{ Public declarations }
end;
var
us: Tus;
implementation
uses rp;
{SR *.DFM}
procedure Tus.OKClick(Sender: TObject);
begin
self.close;
end;
procedure Tus.FormDeactivate(Sender: TObject);
begin
self.close;
end;
end.

```

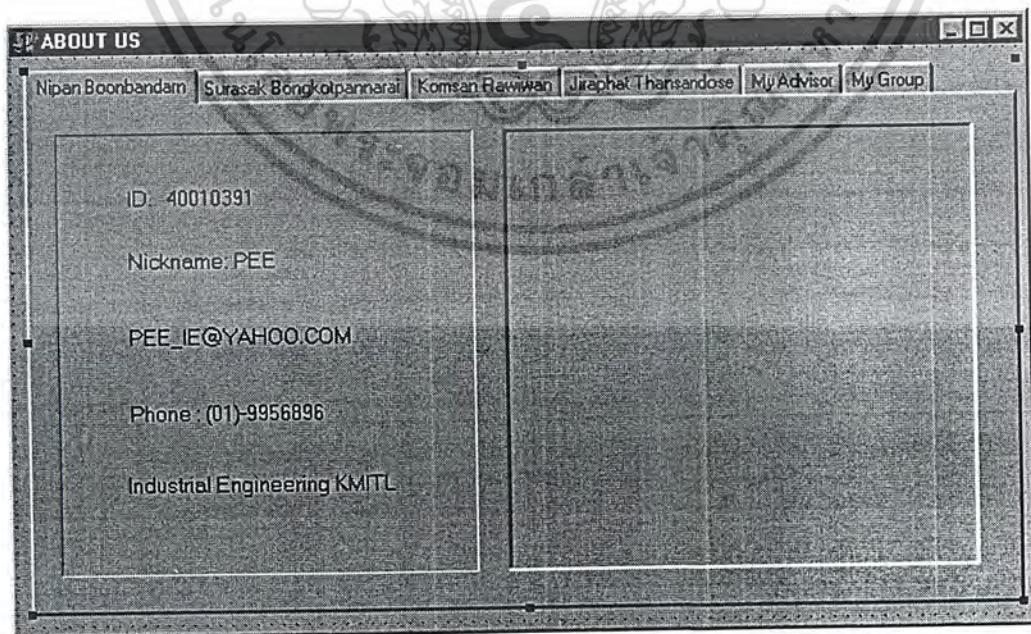

รูปที่ 4 รายละเอียดผู้จัดทำ

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

FORM 5 โปรแกรมควบคุมการทำงานของเครื่อง RP แบบ FDM ที่สร้างขึ้น

unit rp;

interface

uses

Windows, Messages, SysUtils, Classes, Graphics, Controls, Forms, Dialogs,
Menus, StdCtrls, ImgList, ExtCtrls, ComCtrls, ToolWin;

type

TMain = class(TForm)

MainMenu1: TMainMenu;

File1: TMenuItem;

Open1: TMenuItem;

N1: TMenuItem;

Exit1: TMenuItem;

View1: TMenuItem;

STLFile1: TMenuItem;

ChangeViewpoint1: TMenuItem;

TopView1: TMenuItem;

FrontView1: TMenuItem;

LeftView1: TMenuItem;

RightView1: TMenuItem;

Isometric1: TMenuItem;

Move1: TMenuItem;

Up1: TMenuItem;

Down1: TMenuItem;

Left1: TMenuItem;

Right1: TMenuItem;

Object1: TMenuItem;

cmtomm1: TMenuItem;

inchtomm1: TMenuItem;

N3: TMenuItem;

Default1: TMenuItem;

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

SlideLayer1: TMenuItem;
Continuous1: TMenuItem;
ByLayer1: TMenuItem;
Operation1: TMenuItem;
Continuous2: TMenuItem;
ByLayer2: TMenuItem;
Help1: TMenuItem;
About1: TMenuItem;
RapidPrototype1: TMenuItem;
AboutUs1: TMenuItem;
AboutProgram1: TMenuItem;
OpenDialog1: TOpenDialog;
ThicknessLayer1: TMenuItem;
Language1: TMenuItem;
English1: TMenuItem;
N4: TMenuItem;
Zoom1: TMenuItem;
N1001: TMenuItem;
N1501: TMenuItem;
N751: TMenuItem;
N501: TMenuItem;
N2: TMenuItem;
Custom1: TMenuItem;
N5: TMenuItem;
Custom2: TMenuItem;
N1002: TMenuItem;
Label13: TLabel;

Timer1: TTimer;

ToolBar1: TToolBar;

ImageList1: TImageList;

StatusBar1: TStatusBar;

ScrollBar1: TScrollBar;

ScrollBar2: TScrollBar;

Panel1: TPanel;

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

Panel2: TPanel;
Panel3: TPanel;
UpDown1: TUpDown;
UpDown2: TUpDown;
UpDown3: TUpDown;
Label1: TLabel;
Label2: TLabel;
Label3: TLabel;
Label4: TLabel;
Label5: TLabel;
Label6: TLabel;
Label7: TLabel;
Label8: TLabel;
Label9: TLabel;
Label10: TLabel;
Label11: TLabel;
Label12: TLabel;
Edit1: TEdit;
Edit2: TEdit;
Edit3: TEdit;
Edit4: TEdit;
Edit5: TEdit;
Edit6: TEdit;
Edit7: TEdit;
Edit8: TEdit;
Edit9: TEdit;
Edit10: TEdit;
Edit11: TEdit;
Edit12: TEdit;
ToolButton1: TToolButton;
ToolButton2: TToolButton;
ToolButton3: TToolButton;
ToolButton4: TToolButton;
ToolButton5: TToolButton;
ToolButton6: TToolButton;
ToolButton7: TToolButton;



เอกสารนี้จัดทำขึ้นเพื่อการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

```
ToolButton8: TToolButton;  
ToolButton9: TToolButton;  
ToolButton10: TToolButton;  
ToolButton11: TToolButton;  
ToolButton12: TToolButton;  
ToolButton13: TToolButton;  
ColorDialog1: TColorDialog;  
Color1: TMenuItem;  
ToolButton14: TToolButton;  
ToolButton16: TToolButton;  
ToolButton17: TToolButton;  
Bevel1: TBevel;  
Panel4: TPanel;  
Panel5: TPanel;  
Panel6: TPanel;  
Panel7: TPanel;  
Panel8: TPanel;  
Panel9: TPanel;  
Panel10: TPanel;  
Label14: TLabel;  
HatchRange1: TMenuItem;  
ToolButton15: TToolButton;
```

```
procedure Open1Click(Sender: TObject);  
procedure Exit1Click(Sender: TObject);  
procedure English1Click(Sender: TObject);  
procedure N4Click(Sender: TObject);  
procedure ThicknessLayer1Click(Sender: TObject);  
procedure FrontView1Click(Sender: TObject);  
procedure LeftView1Click(Sender: TObject);  
procedure RightView1Click(Sender: TObject);  
procedure TopView1Click(Sender: TObject);  
procedure Isometric1Click(Sender: TObject);  
procedure Up1Click(Sender: TObject);  
procedure Down1Click(Sender: TObject);  
procedure Right1Click(Sender: TObject);
```

เอกสารนี้เป็นทรัพย์สินทางปัญญาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

```
procedure Left1Click(Sender: TObject);
procedure N1001Click(Sender: TObject);
procedure N1501Click(Sender: TObject);
procedure N1002Click(Sender: TObject);
procedure N751Click(Sender: TObject);
procedure N501Click(Sender: TObject);
procedure Custom1Click(Sender: TObject);
procedure cmtomm1Click(Sender: TObject);
procedure inchtomm1Click(Sender: TObject);
procedure Defalt1Click(Sender: TObject);
procedure Custom2Click(Sender: TObject);
procedure AboutUs1Click(Sender: TObject);
procedure Continuous1Click(Sender: TObject);
procedure STLFile1Click(Sender: TObject);
procedure ScrollBar1Change(Sender: TObject);
procedure ScrollBar2Change(Sender: TObject);
procedure AboutProgram1Click(Sender: TObject);
procedure UpDown1Click(Sender: TObject; Button: TUDBtnType);
procedure UpDown2Click(Sender: TObject; Button: TUDBtnType);
procedure UpDown3Click(Sender: TObject; Button: TUDBtnType);
procedure Help1Click(Sender: TObject);
procedure Color1Click(Sender: TObject);
procedure FormCreate(Sender: TObject);
procedure FormClose(Sender: TObject; var Action: TCloseAction);
procedure HatchRange1Click(Sender: TObject);
procedure Continuous2Click(Sender: TObject);
```

```
private
```

```
  { Private declarations }
```

```
public
```

```
  { Public declarations }
```

```
end;
```

```
var
```

เอกสารนี้ **Main: TMain**; งานไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

```

TextSTL: TextFile;
pee: tcolor;
checkoperation: boolean;

StringObject, Ch1, CheckStr, CheckVertex: string;
Point1, Point2, Point3: string;
CheckLanguage: string;
CheckCad, CheckOpen: string;
CheckStatus: string;
EndSlide: string;
StrThickness, StrObj, StrZoom: string;
Stl: array[1..100000] of string;
checksort: string;

```

```

PointOpen : array[1..200000, 1..3, 1..3] of real; // facet, point[123], axis[xyz]

```

```

PointToCal : array[1..200000, 1..3, 1..3] of real; // facet, point[123], axis[xyz]

```

```

PointCal : array[1..200000, 1..3, 1..3] of real; // facet, point[123], axis[xyz]

```

```

Advance : array[1..100000, 1..3, 1..3] of real;

```

```

PP : array[1..100000, 1..3, 1..3] of real;

```

```

aaa : array[0..50] of real; // grid

```

```

aaaa : array[0..50] of real; // grid

```

```

aaaaa : array[0..50] of real; // grid

```

```

bbb : array[0..50] of real; // grid

```

```

bbbb : array[0..50] of real; // grid

```

```

bbbbbb : array[0..50] of real; // grid

```

```

cccc : array[0..50] of real; // grid

```

```

cccccc : array[0..50] of real; // grid

```

```

dddd : array[0..50] of real; // grid

```

```

dddddd : array[0..50] of real; // grid

```

```

hatchvertical: array[0..1000, 1..1000] of real;

```

```

hatchver: array[1..1000] of real;

```

```

MetrixA: array[1..4, 1..4] of real;

```

```

MetrixB: array[1..4, 1..4] of real;

```

```

MetrixC: array[1..4, 1..4] of real;

```

```

minimum: real;

```

เอกสารนี้เป็นทรัพย์สินทางปัญญาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ไม่สามารถเผยแพร่หรือใช้ซ้ำโดยไม่ได้รับอนุญาตจากทางมหาวิทยาลัยได้

```

xxx,zzz:real ;
GridSlideX,GridSlideY:real;
Pitch,Yaw,Roll,tx,ty,tz:real;
Test:real;
Movedown,Moveright:real;
Right,Down:real;
Zoom,Obj:real;
Sum,Summ,Thickness,Layer,kz:real;
Xmax,Xmin,Ymax,Ymin,Zmax,Zmin:real;
jack,golf,manjera:real;

```

```

StlCount:integer;
ddx,ddy,ddz,sumx,sumy,sumz:integer;
a,b,c,d,i,j,k,x,y,z:integer;
ii,jj,AA,CheckChange : integer;
ppp,iii,mmm,nnn,kkk,jjj,ooo:integer;
Rightt,Down:integer;
Facet,Facett:integer;
GridX,GridY,GridNew1,GridNew2:integer;
CheckHeight,CheckWide,CheckLength:integer;
CheckSlide,Count,Loop:integer;

checkhatch:array[1..100]of boolean;
strHatchRange:string;
HatchRange :real;

```

implementation

```
uses Unit1, Unit2, Unit3, Unit5, Unit6 ;
```

```
{SR *.DFM}
```

```
procedure portout(printport:word;val:byte);stdcall;
```

```
begin
```

```
asm
```

```
mov dx,[printport];
```

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

```

mov al, val;
out dx,al;
end;
end;

```

```

procedure delay1(dl:longint);
var j:integer;
begin
for j:= 1 to dl do
begin
end;
end;

```

```

procedure Delay2(msecs:integer);
var
FirstTickCount:longint;
begin
FirstTickCount:= GetTickCount;
repeat
Application.ProcessMessages; {allowing access to other
controls, etc.}
until ((GetTickCount-FirstTickCount) >= Longint(msecs));
end;

```

```

procedure dda(xover:integer;yover:integer;zover:integer);
var qx,qy,qz,ox,oz,max,oy,rx,ry,rz,i,bkx,bky,bkz:integer;
portp:byte;
begin
ddx:=xover-sumx;
ddy:=yover-sumy;
ddz:=zover-sumz;
rx:=0;
ry:=0;
qx:=0;
qy:=0;

```

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

```

rz:=0;
qz:=0;

if (ddx<0) then
begin
bky:=-1 ;
ddx:=(-1)*ddx;
end
else
bky:=1;

if (ddy<0) then
begin
bky:=-1 ;
ddy:=(-1)*ddy ;
end
else
bky:=1;

if (ddz<0) then
begin
bkz:=-1 ;
ddz:=(-1)*ddz ;
end
else
bkz:=1;

if (ddx>=ddy)then max:=ddx
else max:= ddy;

if (max<ddz) then max:=ddz;

for i:=1 to max do
begin
portp:=48;

```



เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
 ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

```

oy:=0;

// for x

rx:=qx+ddx;
if (rx>=max) then
begin
ox:=1 ;
rx:=rx-max;
end
else
begin
ox:=0;
end;
qx:=rx;

// for y

ry:=qy+ddy;
if (ry>=max) then
begin
oy:=1 ;
ry:=ry-max;
end
else
begin
oy:=0;
end;
qy:=ry;

// for z

rz:=qz+ddz;
if (rz>=max) then
begin

```



เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

```

rz:=rz-max;
end
else
begin
oz:=0;
end;
qz:=rz;

ox:=ox*bkx;
oy:=oy*bky;
oz:=oz*bkz;
sumx:=sumx+ox;
sumy:=sumy+oy;
sumz:=sumz+oz;

if (ox=1) then portp:=portp+1;
if (ox=-1) then portp:=portp+2;
if (oy=1) then portp:=portp+4;
if (oy=-1) then portp:=portp+8;
if (oz=1) then portp:=portp-32;
if (oz=-1) then portp:=portp-16;

portout($378,portp);
delay1(150000);
portout($378,48);
delay1(150000);

end;

end;

```



เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

```

procedure TMain.FormCreate(Sender: TObject);
begin
  pee:=clteal;
  strHatchRange:='10';
  HatchRange:=10;
end;

```

```

procedure checkresult;
begin
  for i:=1 to facet do
  begin
    PointToCal[i][1][1] :=PointOpen[i][1][1]*obj;
    PointToCal[i][1][2] :=PointOpen[i][1][2]*obj;
    PointToCal[i][1][3] :=PointOpen[i][1][3]*obj;
    PointToCal[i][2][1] :=PointOpen[i][2][1]*obj;
    PointToCal[i][2][2] :=PointOpen[i][2][2]*obj;
    PointToCal[i][2][3] :=PointOpen[i][2][3]*obj;
    PointToCal[i][3][1] :=PointOpen[i][3][1]*obj;
    PointToCal[i][3][2] :=PointOpen[i][3][2]*obj;
    PointToCal[i][3][3] :=PointOpen[i][3][3]*obj;
  end;

```

```

j:=0;
zmax := 0;
ymax:=0;
xmax:=0;
zmin:=1000;
ymin:=1000;
xmin:=1000;

```

เอกสาร // check height ที่ส่งวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

```

for checkheight:=1 to facet do
begin
for j:=1 to 3 do
begin
if (PointToCal[checkheight][j][3] > zmax) then
begin
zmax := PointToCal[checkheight][j][3];
end
else
begin
if (PointToCal[checkheight][j][3] < zmin) then
begin
zmin := PointToCal[checkheight][j][3];
end;
end;
end;
end;
//checklength
for checklength:=1 to facet do
begin
for j:=1 to 3 do
begin
if (PointToCal[checklength][j][2] > ymax) then
begin
ymax := PointToCal[checklength][j][2];
end
else
begin
if (PointToCal[checklength][j][2] < ymin) then
begin
ymin := PointToCal[checklength][j][2];
end;
end;
end;
end;

```

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

```
end;  
end;
```

```
// check wide
```

```
for checkwide:=1 to facet do
```

```
begin
```

```
for j:=1 to 3 do
```

```
begin
```

```
if (PointToCal[checkwide][j][1] > xmax) then
```

```
begin
```

```
xmax := PointToCal[checkwide][j][1];
```

```
end
```

```
else
```

```
begin
```

```
if (PointToCal[checkwide][j][1] < xmin) then
```

```
begin
```

```
xmin := PointToCal[checkwide][j][1];
```

```
end;
```

```
end;
```

```
end;
```

```
end;
```

```
// check layer
```

```
thickness:=strtofloat(main.edit8.text);
```

```
if (thickness = 1) then
```

```
begin
```

```
if (((zmax-zmin) - int((zmax-zmin)))=0) then
```

```
begin
```

```
layer := (zmax-zmin);
```

```
end
```

```
else
```

```
begin
```

```
layer := int((zmax-zmin))+1;
```

```
end;
```

เอกสารนี้
เอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

```

end
else
begin
  layer := ((zmax-zmin)/(thickness));
  if ((layer-int(layer))=0) then
    begin
      layer := layer;
    end
  else
    begin
      layer := int(layer)+1;
    end;
  end;
end;

// output

main.edit5.text:=floattostr((zmax-zmin));
main.edit6.text:=floattostr((ymax-ymin));
main.edit7.text:=floattostr((xmax-xmin));
main.edit9.text:=floattostr(layer+1);

end;

procedure calculate;
begin

// check status

main.refresh;
rightt:=main.scrollbar1.position*10;
downt:=main.scrollbar2.position*10;
if ((checkstatus='open')or (checkstatus='isoview')) then
begin
  tx:=0;ty:=0;tz:=0;
  right:=25;down:=400;
end;

if (checkstatus='frontview') then

```

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

```

begin
tx:=0;ty:=0;tz:=500;
right:=120;down:=60;
end;
if (checkstatus='leftview') then
begin
tx:=0;ty:=0;tz:=500;
right:=120;down:=60;
end;
if (checkstatus='rightview') then
begin
tx:=0;ty:=500;tz:=500;
right:=120;down:=60;
end;
if (checkstatus='topview') then
begin
tx:=0;ty:=0;tz:=0;
right:=130;down:=110;
end;
// set operation metrix

main.edit10.text:= floattostr(main.updown1.position) ;
main.edit11.text:= floattostr(main.updown2.position) ;
main.edit12.text:= floattostr(main.updown3.position) ;

pitch:=((main.updown1.position*3.141592654)/180);
yaw:=((main.updown2.position*3.141592654)/180);
roll:=((main.updown3.position*3.141592654)/180);

metrixa[1,1]:=((cos(yaw)*cos(roll))+sin(yaw)*sin(pitch)*sin(roll));
metrixa[1,2]:=(cos(pitch)*sin(roll)) ;
metrixa[1,3]:=(-sin(yaw)*cos(roll))+cos(yaw)*sin(pitch)*sin(roll) ;
metrixa[1,4]:=-((tx*metrixa[1,1])+(ty*metrixa[1,2])+(tz*metrixa[1,3]));
metrixa[2,1]:=-cos(yaw)*sin(roll)+sin(yaw)*sin(pitch)*cos(roll);
metrixa[2,2]:=(cos(pitch)*cos(roll)) ;

```

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนลิขสิทธิ์ไว้เพื่อการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
 ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้คัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

```

metrixa[2,3]:=(sin(yaw)*sin(roll))+cos(yaw)*sin(pitch)*cos(roll) ;
metrixa[2,4]:=-((tx*metrixa[2,1])+(ty*metrixa[2,2])+(tz*metrixa[2,3]));
metrixa[3,1]:=(sin(yaw)*cos(pitch)) ;
metrixa[3,2]:=-sin(pitch) ;
metrixa[3,3]:=(cos(yaw)*cos(pitch)) ;
metrixa[3,4]:=-((tx*metrixa[3,1])+(ty*metrixa[3,2])+(tz*metrixa[3,3]));
metrixa[4,1]:=0 ;
metrixa[4,2]:=0 ;
metrixa[4,3]:=0 ;
metrixa[4,4]:=1 ;

```

```
//draw grid
```

```

aaa[0]:=0;
bbb[0]:=0;
for gridx:=1 to 50 do
begin
  aaa[gridx]:=aaa[gridx-1]+(10*zoom);
end;
for gridy:=1 to 50 do
begin
  bbb[gridy]:=bbb[gridy-1]+(10*zoom);
end;

```

```

metrixb[1][1]:=0;
metrixb[2][1]:=0;
metrixb[3][1]:=0;
metrixb[4][1]:=0;
for i:=0 to 50 do
begin
  metrixb[1][1]:=aaa[i];
  metrixb[2][1]:=0;
  metrixb[3][1]:=0;
  metrixb[4][1]:=1;
  for j:=1 to 2 do

```

```
begin
```

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

```

    summ:=0;
for k:=1 to 4 do
    begin
        summ := (summ+(metrixa[j][k]*metrixb[k][1]));
    end;
    metrixc[j][1]:=summ;
end;
aaaa[i]:=metrixc[1][1];
bbbb[i]:=metrixc[2][1];
end;

```

```

metrixb[1][1]:=0;
metrixb[2][1]:=0;
metrixb[3][1]:=0;
metrixb[4][1]:=0;
for i:=0 to 50 do
begin
    metrixb[1][1]:=aaa[i];
    metrixb[2][1]:=500*zoom;
    metrixb[3][1]:=0;
    metrixb[4][1]:=1;
    for j:=1 to 2 do
    begin
        summ:=0;
        for k:=1 to 4 do
            begin
                summ := (summ+(metrixa[j][k]*metrixb[k][1]));
            end;
            metrixc[j][1]:=summ;
        end;
        aaaaa[i]:=metrixc[1][1];
        bbbbb[i]:=metrixc[2][1];
    end;
end;

```

```
metrixb[1][1]:=0;
```

เอกสารนี้เป็นเอกสารตัวอย่างที่จัดทำขึ้นเพื่อใช้ในการเรียนการสอนเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้คัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

```

metrixb[3][1]:=0;
metrixb[4][1]:=0;
for i:=0 to 50 do
begin
  metrixb[1][1]:=0;
  metrixb[2][1]:=bbb[i];
  metrixb[3][1]:=0;
  metrixb[4][1]:=1;
  for j:=1 to 2 do
    begin
      summ:=0;
      for k:=1 to 4 do
        begin
          summ := (summ+(metrixa[j][k]*metrixb[k][1]));
        end;
        metrixc[j][1]:=summ;
      end;
      cccc[i]:=metrixc[1][1];
      dddd[i]:=metrixc[2][1];
    end;

  metrixb[1][1]:=0;
  metrixb[2][1]:=0;
  metrixb[3][1]:=0;
  metrixb[4][1]:=0;
  for i:=0 to 50 do
    begin
      metrixb[1][1]:=500*zoom;
      metrixb[2][1]:=bbb[i];
      metrixb[3][1]:=0;
      metrixb[4][1]:=1;
      for j:=1 to 2 do
        begin
          summ:=0;
          for k:=1 to 4 do
            begin
              summ := (summ+(metrixa[j][k]*metrixb[k][1]));
            end;
            metrixc[j][1]:=summ;
          end;
          cccc[i]:=metrixc[1][1];
          dddd[i]:=metrixc[2][1];
        end;
      end;
    end;
  end;
end;

```

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

```

        summ := (summ+(metrixa[j][k]*metrixb[k][1]));
    end;
    metrixc[j][1]:=summ;
end;
cccc[i]:=metrixc[1][1];
dddd[i]:=metrixc[2][1];
end;

main.canvas.Pen.Color :=clblack;
main.canvas.brush.color:=clbackground;
main.canvas.pen.width:=2;
main.canvas.polygon([point(17,65),point(743,65),point(743,656),point(17,656)]);
main.canvas.pen.width:=1;

for gridnew2:=0 to 50 do
begin
    main.canvas.Pen.Color :=clgray;
    main.canvas.MoveTo(trunc(aaaa[gridnew2]+trunc(right))-rightt,trunc(bbbb[gridnew2])+trunc(down)-
downt);
    main.canvas.LineTo(trunc(aaaaa[gridnew2]+trunc(right))-rightt,trunc(bbbbb[gridnew2])+trunc(down)-
downt);
end;

for gridnew1:=0 to 50 do
begin
    main.canvas.Pen.Color :=clgray;
    main.canvas.MoveTo(trunc(cccc[gridnew1]+trunc(right))-rightt,trunc(dddd[gridnew1])+trunc(down)-
downt);
    main.canvas.LineTo(trunc(ccccc[gridnew1]+trunc(right))-rightt,trunc(ddddd[gridnew1])+trunc(down)-
downt);
end;

//draw picture

```

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

```

for a:=1 to facet do
begin
for b:=1 to 3 do
begin
metrixb[1][1]:=((PointToCal[a][b][1]*10+moveright)*zoom);
metrixb[2][1]:=((PointToCal[a][b][2]*10+movedown)*zoom);
metrixb[3][1]:=((PointToCal[a][b][3]*10*zoom);
metrixb[4][1]:=1;
metrixc[1][1]:=0;
metrixc[2][1]:=0;
for c:=1 to 2 do
begin
sum:=0;
for d:=1 to 4 do
begin
sum := (sum+(metrixa[c][d]*metrixb[d][1]));
end;
metrixc[c][1]:=sum;
end;
PointCal[a][b][1]:=metrixc[1][1];
PointCal[a][b][2]:=metrixc[2][1];
end;

main.canvas.brush.color:=pcc;
main.canvas.Pen.Color :=clblack;
main.canvas.polygon([point(trunc(PointCal[a][1][1])+trunc(right)-
right,trunc(PointCal[a][1][2])+trunc(down)-downt),
point(trunc(PointCal[a][2][1])+trunc(right)-rightt,trunc(PointCal[a][2][2])+trunc(down)-downt),
point(trunc(PointCal[a][3][1])+trunc(right)-rightt,trunc(PointCal[a][3][2])+trunc(down)-downt)]);
end;
end;

procedure TMain.Open1Click(Sender: TObject);
begin
checkopen:='NONE';

```

เอกสารนี้เป็นเอกสารสงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

```

if (OpenDialog1.Execute) then
begin
    checkstatus:='open';

// clear

    scrollbar1.position:=0;
    scrollbar2.position:=0;

    for i:=1 to 100000 do
    begin
        PointToCal[i][1][1] :=0;
        PointToCal[i][1][2] :=0;
        PointToCal[i][1][3] :=0;
        PointToCal[i][2][1] :=0;
        PointToCal[i][2][2] :=0;
        PointToCal[i][2][3] :=0;
        PointToCal[i][3][1] :=0;
        PointToCal[i][3][2] :=0;
        PointToCal[i][3][3] :=0;
    end;
    moveright:=0;
    movedown:=0;
    zoom:=1;

// set

    updown1.Position:=-35;
    updown2.Position:=-45;
    updown3.Position:= 60;
    edit10.text:=floattostr(updown1.position);
    edit11.text:=floattostr(updown2.position);
    edit12.text:=floattostr(updown3.position);
    stlcount:=0;
    movedown:=0;
    moveright:=0;

```



เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
 ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

```
obj:=1;
zoom:=1;
strzoom:='100';
strobj:='100';
strthickness:='1';
facet:=0;
edit8.text:='1';
edit1.enabled:=true;
edit2.enabled:=true;
edit3.enabled:=true;
edit4.enabled:=true;
edit5.enabled:=true;
edit6.enabled:=true;
edit7.enabled:=true;
edit8.enabled:=true;
edit9.enabled:=true;
edit10.enabled:=true;
edit11.enabled:=true;
edit12.enabled:=true;
updown1.enabled:=true;
updown2.enabled:=true;
updown3.enabled:=true;
label1.enabled:=true;
label2.enabled:=true;
label3.enabled:=true;
label4.enabled:=true;
label5.enabled:=true;
label6.enabled:=true;
label7.enabled:=true;
label8.enabled:=true;
label9.enabled:=true;
label10.enabled:=true;
label11.enabled:=true;
label12.enabled:=true;
label13.visible:=false;
```

```
toolbar2.enabled:=true;
```

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



```

toolbutton3.enabled:=true;
toolbutton4.enabled:=true;
toolbutton5.enabled:=true;
toolbutton6.enabled:=true;
toolbutton7.enabled:=true;
toolbutton8.enabled:=true;
toolbutton9.enabled:=true;
toolbutton10.enabled:=true;
toolbutton11.enabled:=true;
toolbutton12.enabled:=true;
toolbutton13.enabled:=true;
toolbutton14.enabled:=true;
toolbutton15.enabled:=true;
view1.enabled:=true;
thicknesslayer1.enabled:=true;
slidelay1.enabled:=true;
operation1.enabled:=true;
HatchRange1.enabled:=true;

calculate;

// open file

AssignFile(TextSTL,OpenDialog1.FileName);
Reset(TextSTL);
Readln(TextSTL,StringObject);
stlcount:=stlcount+1;
stl[stlcount]:=StringObject;
ch1:=trim(StringObject);

checkstr:=ch1[1]+ch1[2]+ch1[3]+ch1[4]+ch1[5]+ch1[6]+ch1[7]+ch1[8]+ch1[9]+ch1[10]+ch1[11]+ch1[12]+ch1[13];

// check AutoCAD

```

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนลิขสิทธิ์การใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

```

begin
  checkcad:='AutoCAD';
  checkopen:='open';
end
else
begin
  checkcad:='3D Studio MAX';
  checkopen:='open';
end;

while not eof(TextSTL) do

// for AutoCAD

begin
  if (checkcad='AutoCAD') then
  begin
    Readln(TextSTL,StringObject);
    stlcount:=stlcount+1;
    stl[stlcount]:=StringObject;
    ch1:=trim(StringObject);
    checkvertex:=ch1[1]+ch1[2]+ch1[3]+ch1[4]+ch1[5]+ch1[6];
    if (checkvertex='vertex')then
    begin
      point1:=ch1[8]+ch1[9] +ch1[10 ]+ch1[11] +ch1[12] +ch1[13] +ch1[14] +ch1[15] +ch1[16] +ch1[17]
        +ch1[18] +ch1[19]+ch1[20]+ch1[21];
      point2:=ch1[23]+ch1[24]+ch1[25]+ch1[26]+ch1[27]+ch1[28]+ch1[29]+ch1[30]+ch1[31]+ch1[32]
        +ch1[33]+ch1[34]+ch1[35]+ch1[36] ;
      point3:=ch1[38]+ ch1[39] +ch1[40] +ch1[41] +ch1[42] +ch1[43] +ch1[44] +ch1[45] +ch1[46]
        +ch1[47] +ch1[48]+ch1[49]+ch1[50]+ch1[51];
      facet:=facet+1;
      PointOpen[facet][1][1]:=strtofloat(point1);
      PointOpen[facet][1][2]:=strtofloat(point2);
      PointOpen[facet][1][3]:=strtofloat(point3);

      Readln(TextSTL,StringObject);

```

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนลิขสิทธิ์เพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

```

stlcount:=stlcount+1;
stl[stlcount]:=StringObject;
ch1:=trim(StringObject);
point1:=ch1[8]+ ch1[9] +ch1[10] +ch1[11] +ch1[12] +ch1[13] +ch1[14] +ch1[15] +ch1[16] +ch1[17]
        +ch1[18]+ch1[19]+ch1[20]+ch1[21];
point2:=ch1[23]+ ch1[24] +ch1[25] +ch1[26] +ch1[27] +ch1[28] +ch1[29] +ch1[30] +ch1[31]
        +ch1[32] +ch1[33]+ch1[34]+ch1[35]+ch1[36] ;
point3:=ch1[38]+ ch1[39] +ch1[40] +ch1[41] +ch1[42] +ch1[43] +ch1[44] +ch1[45] +ch1[46] +ch1[47]
        +ch1[48]+ch1[49]+ch1[50]+ch1[51];
PointOpen[facet][2][1]:=strtofloat(point1);
PointOpen[facet][2][2]:=strtofloat(point2);
PointOpen[facet][2][3]:=strtofloat(point3);

Readln(TextSTL,StringObject);
stlcount:=stlcount+1;
stl[stlcount]:=StringObject;
ch1:=trim(StringObject);
point1:=ch1[8]+ ch1[9] +ch1[10] +ch1[11] +ch1[12] +ch1[13] +ch1[14] +ch1[15] +ch1[16] +ch1[17]
        +ch1[18] +ch1[19]+ch1[20]+ch1[21];
point2:=ch1[23]+ ch1[24] +ch1[25] +ch1[26] +ch1[27] +ch1[28] +ch1[29] +ch1[30] +ch1[31] +ch1[32]
        +ch1[33]+ch1[34]+ch1[35]+ch1[36] ;
point3:=ch1[38]+ ch1[39] +ch1[40] +ch1[41] +ch1[42] +ch1[43] +ch1[44] +ch1[45] +ch1[46]
        +ch1[47] +ch1[48]+ch1[49]+ch1[50]+ch1[51];
PointOpen[facet][3][1]:=strtofloat(point1);
PointOpen[facet][3][2]:=strtofloat(point2);
PointOpen[facet][3][3]:=strtofloat(point3);

end;
end;
if (checkcad='3D Studio MAX') then

```

```

// for 3D Studio MAX

```

```

begin
  Readln(TextSTL,StringObject);
  stlcount:=stlcount+1;

```

เอกสารนี้เป็นลิขสิทธิ์ของสำนักงานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

```

ch1:=trim(StringObject);
checkvertex:=ch1[1]+ch1[2]+ch1[3]+ch1[4]+ch1[5]+ch1[6];
if (checkvertex='vertex')then
begin
point1:=ch1[8]+
ch1[9]+ch1[10]+ch1[11]+ch1[12]+ch1[13]+ch1[14]+ch1[15]+ch1[16]+ch1[17]+ch1[18]+ch1[19]+ch1[20];
point2:=ch1[22]+ch1[23]+
ch1[24]+ch1[25]+ch1[26]+ch1[27]+ch1[28]+ch1[29]+ch1[30]+ch1[31]+ch1[32]+ch1[33]+ch1[34];
point3:=ch1[36]+ch1[37]+ch1[38]+
ch1[39]+ch1[40]+ch1[41]+ch1[42]+ch1[43]+ch1[44]+ch1[45]+ch1[46]+ch1[47]+ch1[48];
facet:=facet+1;
PointOpen[facet][1][1]:=strtofloat(point1);
PointOpen[facet][1][2]:=strtofloat(point2);
PointOpen[facet][1][3]:=strtofloat(point3);

Readln(TextSTL,StringObject);
stlcount:=stlcount+1;
stl[stlcount]:=StringObject;
ch1:=trim(StringObject);
point1:=ch1[8]+
ch1[9]+ch1[10]+ch1[11]+ch1[12]+ch1[13]+ch1[14]+ch1[15]+ch1[16]+ch1[17]+ch1[18]+ch1[19]+ch1[20];
point2:=ch1[22]+ch1[23]+
ch1[24]+ch1[25]+ch1[26]+ch1[27]+ch1[28]+ch1[29]+ch1[30]+ch1[31]+ch1[32]+ch1[33]+ch1[34];
point3:=ch1[36]+ch1[37]+ch1[38]+
ch1[39]+ch1[40]+ch1[41]+ch1[42]+ch1[43]+ch1[44]+ch1[45]+ch1[46]+ch1[47]+ch1[48];
PointOpen[facet][2][1]:=strtofloat(point1);
PointOpen[facet][2][2]:=strtofloat(point2);
PointOpen[facet][2][3]:=strtofloat(point3);

Readln(TextSTL,StringObject);
stlcount:=stlcount+1;
stl[stlcount]:=StringObject;
ch1:=trim(StringObject);
point1:=ch1[8]+
ch1[9]+ch1[10]+ch1[11]+ch1[12]+ch1[13]+ch1[14]+ch1[15]+ch1[16]+ch1[17]+ch1[18]+ch1[19]+ch1[20];

```

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

```

point2:=ch1[22]+ch1[23]+
ch1[24]+ch1[25]+ch1[26]+ch1[27]+ch1[28]+ch1[29]+ch1[30]+ch1[31]+ch1[32]+ch1[33]+ch1[34];
point3:=ch1[36]+ch1[37]+ch1[38]+
ch1[39]+ch1[40]+ch1[41]+ch1[42]+ch1[43]+ch1[44]+ch1[45]+ch1[46]+ch1[47]+ch1[48];
PointOpen[facet][3][1]:=strtofloat(point1);
PointOpen[facet][3][2]:=strtofloat(point2);
PointOpen[facet][3][3]:=strtofloat(point3);
end;
end;
end;
CloseFile(TextSTL);
checkresult;
calculate;

if (checkcad='AutoCAD') then
edit2.text:='Mechanical Desktop';
if (checkcad='3D Studio MAX') then
edit2.text:='3D Studio MAX';
edit1.text:= opendialog1.filename;
edit3.text:= floattostr(facet);
edit4.text:= floattostr((facet)*3);
end;
end;

procedure TMain.Exit1Click(Sender: TObject);
begin
if (checklanguage='thai') then
begin
messagebeep(0);
if MessageDlg('คุณกำลังจะออกจากโปรแกรม?',mtConfirmation,[mbYes,mbNo],0)= mrYes then
form1.show;
form1.close;
end
else
begin

```

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

```

messagebeep(0);
if MessageDlg('Are you sure to EXIT program ?',mtConfirmation,[mbYes,mbNo],0)= mrYes then
    form1.show;
    form1.close;
end;
end;

```

```

procedure TMain.English1Click(Sender: TObject);

```

```

begin

```

```

    checklanguage:='english'; //english

```

```

    if (checkopen<>'open') then

```

```

    begin

```

```

        edit1.text:='NONE';

```

```

        edit2.text:='NONE';

```

```

    end;

```

```

    File1.Caption:='&File';

```

```

    Open1.Caption:='&Open';

```

```

    Exit1.Caption:='E&xit';

```

```

    View1.Caption:='&View';

```

```

    STLFile1.Caption:='&STL File';

```

```

    ChangeViewpoint1.Caption:='&Change View point';

```

```

    TopView1.Caption:='&Top View';

```

```

    FrontView1.Caption:='&Front View';

```

```

    LeftView1.Caption:='&Left View';

```

```

    RightView1.Caption:='&Right View';

```

```

    Isometric1.Caption:='&Isometric';

```

```

    custom1.caption:='&Custom';

```

```

    zoom1.caption:='&Zoom';

```

```

    Move1.Caption:='&Move';

```

```

    Up1.Caption:='&Up';

```

```

    Down1.Caption:='&Down';

```

```

    Left1.Caption:='&Left';

```

```

    Right1.Caption:='&Right';

```

```

    Object1.Caption:='&Object';

```

```

    cmntomm1.Caption:='&cm to mm';

```

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

```

inchto mm1.Caption:='inch to cm';
custom2.caption:='&Custom';
Default1.Caption:='&Default';
HatchRange1.caption:='&Hatch Range';
SlideLayer1.Caption:='&Slice Layer';
Continuous1.Caption:='&Continuous';
ByLayer1.Caption:='&By Layer';
Operation1.Caption:='&Operation';
Continuous2.Caption:='&Continuous';
ByLayer2.Caption:='&By Layer';
Help1.Caption:='&Help';
About1.Caption:='&About';
Aboutprogram1.caption:='About &Program';
RapidPrototype1.Caption:='&Rapid Prototype';
AboutUs1.Caption:='About &Us';
ThicknessLayer1.Caption:='&Thickness Layer';
label1.caption:='File Name';
label2.caption:='File From';
label3.caption:='Number of Facet';
label4.caption:='Number of Line';
label5.caption:='Height';
label6.caption:='Wide';
label7.caption:='Length';
label8.caption:='Layer Thickness';
label9.caption:='Number of Layer';
label10.caption:='Rotation X - Axis';
label11.caption:='Rotation Y - Axis';
label12.caption:='Rotation Z - Axis';
label13.Caption:='Please Open STL File';
Language1.caption:='&Language';
statusbar1.Panels.Items[0].Text:='F1 : MOVE UP';
statusbar1.Panels.Items[1].Text:='F2 : MOVE DOWN';
statusbar1.Panels.Items[2].Text:='F3 : MOVE LEFT';
statusbar1.Panels.Items[3].Text:='F4 : MOVE RIGHT';
aboutprogram1.caption:='About &Program';
toolbutton1.hint:='Open';

```

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

```
toolbutton2.hint:='Top View';
toolbutton3.hint:='Front View';
toolbutton4.hint:='Left View';
toolbutton5.hint:='Right View';
toolbutton6.hint:='Isometric View';
toolbutton7.hint:='Move Up';
toolbutton8.hint:='Move Down';
toolbutton9.hint:='Move Left';
toolbutton10.hint:='Move Right';
toolbutton11.hint:='Scale';
toolbutton12.hint:='Zoom';
toolbutton13.hint:='Slice Layer';
toolbutton14.hint:='Color';
toolbutton16.hint:='English';
toolbutton15.hint:='Operation';
form3.label1.caption:='STL File';
form3.label2.caption:='Number of Facet';
form5.Label2.caption:='Industrial Engineering Department';
form5.Label3.caption:='King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang';
form5.Label4.caption:='Version 1.0';
form5.Label5.caption:='Faculty of Engineering';
form5.caption:='About Program';
form6.caption:='Help';
form6.tabsheet1.caption:='Open File';
form6.tabsheet2.caption:='Object';
form6.tabsheet3.caption:='Viewpoint';
form6.tabsheet4.caption:='Move';
form6.tabsheet5.caption:='Zoom';
form6.tabsheet6.caption:='Slice Layer';
form6.tabsheet7.caption:='Operation';
us.tabsheet1.caption:='Nipan Boonbandam' ;
us.tabsheet2.caption:='Surasak Bongkotpannarai' ;
us.tabsheet3.caption:='Komsan Rawiwan' ;
us.tabsheet4.caption:='My Advisor' ;
us.tabsheet5.caption:='Jiraphat Thansandose' ;
us.tabsheet6.caption:='My Group' ;
```

เอกสารนี้เป็นเอกสารลิขสิทธิ์สงวนไว้สำหรับใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

```

us.caption:='ABOUT US';
us.label22.caption:='Pollachai Chotiprayanakil';
end;

```

```

procedure TMain.N4Click(Sender: TObject);

```

```

begin

```

```

  if (checkopen<>'open') then

```

```

  begin

```

```

    edit1.text:='ไม่มี';

```

```

    edit2.text:='ไม่มี';

```

```

  end;

```

```

  HatchRange1.caption:='ระยะห่างการระบาย';

```

```

  custom1.caption:='กำหนดเอง';

```

```

  zoom1.caption:='ย่อ-ขยาย';

```

```

  checklanguage:='thai';

```

```

  File1.Caption:='เพิ่ม';

```

```

  Open1.Caption:='เปิด';

```

```

  Exit1.Caption:='ปิด';

```

```

  View1.Caption:='มุมมอง';

```

```

  STLFile1.Caption:='ข้อมูล STL';

```

```

  ChangeViewpoint1.Caption:='เปลี่ยนมุมมอง';

```

```

  TopView1.Caption:='ด้านบน';

```

```

  FrontView1.Caption:='ด้านหน้า';

```

```

  LeftView1.Caption:='ด้านซ้าย';

```

```

  RightView1.Caption:='ด้านขวา';

```

```

  Isometric1.Caption:='ภาพ 3 มิติ';

```

```

  Move1.Caption:='เคลื่อนย้าย';

```

```

  Up1.Caption:='ขึ้น';

```

```

  Down1.Caption:='ลง';

```

```

  Left1.Caption:='ซ้าย';

```

```

  Right1.Caption:='ขวา';

```

```

  Object1.Caption:='หน่วย';

```

```

  cmtomm1.Caption:='cm เป็น mm';

```

```

  custom2.caption:='กำหนดเอง';

```

```

  inchtomm1.Caption:='นิ้ว เป็น cm';

```

เอกสารนี้เป็นเอกสารลิขสิทธิ์สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

```

Default1.Caption:='ค่าเดิม';
SlideLayer1.Caption:='ตัดระนาบ';
Continuous1.Caption:='ต่อเนื่อง';
ByLayer1.Caption:='กำหนดระนาบ';
Operation1.Caption:='ดำเนินการ';
Continuous2.Caption:='ต่อเนื่อง';
ByLayer2.Caption:='กำหนดระนาบ';
Help1.Caption:='ช่วยเหลือ';
About1.Caption:='ข้อมูล';
AboutUs1.Caption:='ผู้จัดทำ';
Aboutprogram1.caption:='โปรแกรม';
ThicknessLayer1.Caption:='ความสูงของระนาบ';
label1.caption:='ชื่อไฟล์';
label2.caption:='ที่มาของ ไฟล์';
label3.caption:='จำนวน facet';
label4.caption:='จำนวนเส้น';
label5.caption:='ความสูง';
label6.caption:='ความกว้าง';
label7.caption:='ความยาว';
label8.caption:='ความหนาของชั้น';
label9.caption:='จำนวนชั้น';
label10.caption:='หมุนตามแกน X';
label11.caption:='หมุนตามแกน Y';
label12.caption:='หมุนตามแกน Z';
label13.Caption:='กรุณาเปิดไฟล์ STL';
statusbar1.Panels.Items[0].Text:='F1 : เลื่อนขึ้น';
statusbar1.Panels.Items[1].Text:='F2 : เลื่อนลง';
statusbar1.Panels.Items[2].Text:='F3 : เลื่อนซ้าย';
statusbar1.Panels.Items[3].Text:='F4 : เลื่อนขวา';
Language1.caption:='ภาษา';
toolbar1.hint:='เปิด ไฟล์';
toolbar2.hint:='ด้านบน';
toolbar3.hint:='ด้านหน้า';
toolbar4.hint:='ด้านซ้าย';
toolbar5.hint:='ด้านขวา';
toolbar6.hint:='ภาพ 3 มิติ';

```

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนเวลาสำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

toolbutton7.hint:='ขึ้น';
toolbutton8.hint:='ลง';
toolbutton9.hint:='ซ้าย';
toolbutton10.hint:='ขวา';
toolbutton11.hint:='สเกล';
toolbutton12.hint:='ย่อ-ขยาย';
toolbutton13.hint:='ตัดระนาบ';
toolbutton14.hint:='ตี';
toolbutton15.hint:='ขึ้นรูปชิ้นงาน';
toolbutton16.hint:='ภาษาอังกฤษ';
form3.label1.caption:='ข้อมูล STL';
form3.label2.caption:='จำนวน Facet';
form3.label1.caption:='ข้อมูล STL';
form3.label2.caption:='จำนวน Facet';
form5.Label2.caption:='ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ';
form5.Label3.caption:='สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง';
form5.Label4.caption:='เวอร์ชัน 1.0';
form5.caption:='รายละเอียด โปรแกรม';
form5.Label5.caption:='คณะวิศวกรรมศาสตร์';
form6.caption:='ช่วยเหลือ';
form6.tabsheet1.caption:='เปิดไฟล์';
form6.tabsheet2.caption:='วัตถุ';
form6.tabsheet3.caption:='มุมมอง';
form6.tabsheet4.caption:='เคลื่อนย้าย';
form6.tabsheet5.caption:='ย่อ - ขยาย';
form6.tabsheet6.caption:='ตัดระนาบ';
form6.tabsheet7.caption:='ดำเนินการ';
us.tabsheet1.caption:='นิพันธ์ บุญบันดาล';
us.tabsheet2.caption:='สุรศักดิ์ บงกชพรรณราย';
us.tabsheet3.caption:='คมสัน ระวีวรรณ';
us.tabsheet4.caption:='อาจารย์ที่ปรึกษา';
us.tabsheet5.caption:='จิรพัฒน์ ฐานสัน โศษ';
us.tabsheet6.caption:='ผู้จัดทำ';
us.caption:='ผู้จัดทำ';
us.label22.caption:='อาจารย์ พลชัย โชติปราชญ์กุล';

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

```
end;
```

```
procedure TMain.UpDown1Click(Sender: TObject; Button: TUDBtnType);
```

```
begin
```

```
  edit10.text:=inttostr(updown1.position);
```

```
  calculate;
```

```
end;
```

```
procedure TMain.UpDown2Click(Sender: TObject; Button: TUDBtnType);
```

```
begin
```

```
  edit11.text:=inttostr(updown2.position);
```

```
  calculate;
```

```
end;
```

```
procedure TMain.UpDown3Click(Sender: TObject; Button: TUDBtnType);
```

```
begin
```

```
  edit12.text:=inttostr(updown3.position);
```

```
  calculate;
```

```
end;
```

```
procedure TMain.ScrollBar1Change(Sender: TObject);
```

```
begin
```

```
  calculate;
```

```
end;
```

```
procedure TMain.ScrollBar2Change(Sender: TObject);
```

```
begin
```

```
  calculate;
```

```
end;
```

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

```
procedure TMain.FrontView1Click(Sender:TObject);
```

```
begin
```

```
  checkstatus:='frontview' ;
```

```
  scrollbar1.position:=0;
```

```
  scrollbar2.position:=0;
```

```
  updown1.position:=-90;
```

```
  updown2.position:=0;
```

```
  updown3.position:=0;
```

```
  calculate;
```

```
end;
```

```
procedure TMain.LeftView1Click(Sender: TObject);
```

```
begin
```

```
  checkstatus:='leftview' ;
```

```
  scrollbar1.position:=0;
```

```
  scrollbar2.position:=0;
```

```
  updown1.position:=0;
```

```
  updown2.position:=-90;
```

```
  updown3.position:=90;
```

```
  calculate;
```

```
end;
```

```
procedure TMain.RightView1Click(Sender: TObject);
```

```
begin
```

```
  checkstatus:='rightview';
```

```
  scrollbar1.position:=0;
```

```
  scrollbar2.position:=0;
```

```
  updown1.position:=0;
```

```
  updown2.position:=90;
```

```
  updown3.position:=-90;
```

```
  calculate;
```

```
end;
```

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

```
procedure TMain.TopView1Click(Sender: TObject);
```

```
begin
```

```
  checkstatus:='topview';
```

```
  scrollbar1.position:=0;
```

```
  scrollbar2.position:=0;
```

```
  updown1.position:=0;
```

```
  updown2.position:=0;
```

```
  updown3.position:=0;
```

```
  calculate;
```

```
end;
```

```
procedure TMain.Isometric1Click(Sender: TObject);
```

```
begin
```

```
  checkstatus:='isoview';
```

```
  scrollbar1.position:=0;
```

```
  scrollbar2.position:=0;
```

```
  updown1.position:=-35;
```

```
  updown2.position:=-45;
```

```
  updown3.position:=60;
```

```
  calculate;
```

```
end;
```

```
procedure TMain.Up1Click(Sender: TObject);
```

```
begin
```

```
  movedown:=movedown-10;
```

```
  calculate;
```

```
end;
```

```
procedure TMain.Down1Click(Sender: TObject);
```

```
begin
```

```
  movedown:=movedown+10;
```

```
  calculate;
```

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

```
end;
```

```
procedure TMain.Right1Click(Sender: TObject);
```

```
begin
```

```
    moveright:=moveright+10;
```

```
    calculate;
```

```
end;
```

```
procedure TMain.Left1Click(Sender: TObject);
```

```
begin
```

```
    moveright:=moveright-10;
```

```
    calculate;
```

```
end;
```

```
procedure TMain.NI001Click(Sender: TObject);
```

```
begin
```

```
    strzoom:='200';
```

```
    zoom:=2;
```

```
    calculate;
```

```
end;
```

```
procedure TMain.NI501Click(Sender: TObject);
```

```
begin
```

```
    strzoom:='150';
```

```
    zoom:=1.5;
```

```
    calculate;
```

```
end;
```

```
procedure TMain.NI002Click(Sender: TObject);
```

```
begin
```

```
    strzoom:='100';
```

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

```
zoom:=1;  
calculate;  
end;
```

```
procedure TMain.N751Click(Sender: TObject);  
begin  
    strzoom:='75';  
    zoom:=0.75;  
    calculate;  
end;
```

```
procedure TMain.N501Click(Sender: TObject);  
begin  
    strzoom:='50';  
    zoom:=0.5;  
    calculate;  
end;
```

```
procedure TMain.Custom1Click(Sender: TObject);  
begin  
    if (checklanguage<>'thai') then  
        inputquery('ZOOM','Input to Zoom (%)',strzoom)  
    else  
        inputquery('ย่อ-ขยาย','กำหนดอัตราส่วน (%)',strzoom);  
    zoom:=(strtoint(strzoom))/100;  
    calculate;  
end;
```

```
procedure TMain.cmtomm1Click(Sender: TObject);  
begin  
    strobj:='1000';  
    obj:=10;
```

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

```
checkresult;
calculate;
end;
```

```
procedure TMain.InchtoMM1Click(Sender: TObject);
begin
  strobj:='254';
  obj:=2.54;
  checkresult;
  calculate;
end;
```

```
procedure TMain.Default1Click(Sender: TObject);
begin
  strobj:='100';
  obj:=1;
  checkresult;
  calculate;
end;
```

```
procedure TMain.Custom2Click(Sender: TObject);
begin
  if (checklanguage<>'tha.') then
    inputquery('Object Size','Input to Change Object Size (%)',strobj)
  else
    inputquery('ขนาดวัตถุ','กรุณาใส่อัตราส่วนการเปลี่ยนขนาดวัตถุ (%)',strobj);
  obj:=(strtofloat(strobj))/100;
  checkresult;
  calculate;
end;
```

```
procedure TMain.ThicknessLayer1Click(Sender: TObject);
```

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

```

if (checklanguage<>'thai') then
  inputquery('Thickness Layer','Input Thickness Layer',strthickness)
else
  inputquery('ความสูงของระนาบ','กรณมาใส่ความสูงของระนาบ',strthickness);
edit8.text:=strthickness ;
thickness:=strtofloat(edit8.text);
checkresult;
calculate;
end;

```

```

procedure SortLayer;
begin
// set first point
for aa:=1 to 10000 do
begin
  pp[aa][1][1]:=0;
  pp[aa][1][2]:=0;
  pp[aa][2][1]:=0;
  pp[aa][2][2]:=0;
end;

pp[1][1][1]:=advance[1][1][1];
pp[1][1][2]:=advance[1][1][2];
pp[1][2][1]:=advance[1][2][1];
pp[1][2][2]:=advance[1][2][2];
advance[1][1][3]:=100;

```

```

for aa:= 1 to count do
begin//1
  CheckChange :=0;
  ii:=1 ; jj:=1 ;
  while (CheckChange =0) do
  begin//2
    if((ii<= count)) then
    begin//3

```

```

      if((pp[aa][2][1]=advance[ii+1][1][1])and(pp[aa][2][2]=advance[ii+1][1][2])) then

```

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนลิขสิทธิ์สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

```

begin//4
  checkchange:=1;
  pp[aa+1][1][1]:=advance[ii+1][1][1];
  pp[aa+1][1][2]:=advance[ii+1][1][2];
  pp[aa+1][2][1]:=advance[ii+1][2][1];
  pp[aa+1][2][2]:=advance[ii+1][2][2];

end//4
else
  ii:=ii+1;
end ;//3

if ((ii>count)and(jj<count+1))then
begin//5
  //jj:=0;
  while ((CheckChange =0)and(jj<count+1)) do
begin//6
  if((pp[aa][2][2]=advance[jj+1][2][2]and(pp[aa][2][1]=advance[ii+1][2][1])) then
begin//7
  checkchange:=1;
  pp[aa+1][1][1]:=advance[jj+1][2][1];
  pp[aa+1][1][2]:=advance[jj+1][2][2];
  pp[aa+1][2][1]:=advance[jj+1][1][1];
  pp[aa+1][2][2]:=advance[jj+1][1][2];
end//7
else
  jj:=jj+1;
end;//6
end;//5
end;//2
end;//1

end;

procedure HatchX ;
begin

```

เอกสารนี้ใช้เมื่อปี ๒๕๖๓ ที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

```

i:=0;

while xxx<=500.00001 do
begin
i:=i+1;
iii:=0;
for ppp:= 1 to count do
begin

if(((advance[ppp][1][1]<=xxx)and(xxx<=advance[ppp][2][1]))or((advance[ppp][2][1]<=xxx)and(xxx<=advanc
e[ppp][1][1]))) then
begin
iii:=iii+1;
hatchver[iii]:=(((advance[ppp][1][1]-xxx)*(advance[ppp][2][2])-(((advance[ppp][2][1])-
xxx)*(advance[ppp][1][2])))/((advance[ppp][1][1])-(advance[ppp][2][1]));
end;
end;

ooo:=1;
if (iii>0) then
begin
for kkk :=0 to 100 do
checkhatch[kkk]:=false;
for nnn:=1 to iii do
begin
minimum :=10000;
for mmm:=1 to iii do
begin
if((hatchver[mmm]<=minimum) and (checkhatch[mmm]=false)) then
begin
minimum:=hatchver[mmm];
end;
end;
hatchvertical[i,nnn]:=minimum;

```

เอกสารนี้เป็นลิขสิทธิ์สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

```

begin
  if (hatchver[jjj]=minimum) then
    begin
      checkhatch[jjj]:= true;
    end;
  end;
end;
if (checkoperation =true) then
begin
  main.canvas.lineto(trunc((xxx)+130),trunc((hatchvertical[i][ooo])+110));

  delay2(200);
end;

while ooo<=iii do
begin

  main.canvas.moveto(trunc((xxx)+130),trunc((hatchvertical[i][ooo])+110));
  main.canvas.lineto(trunc((xxx)+130),trunc((hatchvertical[i][ooo+1])+110));

  if (checkoperation =true) then
  delay2(200);
  ooo:=ooo+2;
end;
end;
xxx:=xxx+HatchRange;

// test //

i:=i+1;
iii:=0;
for ppp:= 1 to count do
  begin

```

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

```

if(((advance[ppp][1][1]<=xxx)and(xxx<=advance[ppp][2][1]))or((advance[ppp][2][1]<=xxx)and(xxx<=advanc
e[ppp][1][1]))) then

```

```

begin

```

```

iii:=iii+1;

```

```

hatchver[iii]:=(((advance[ppp][1][1]-xxx)*(advance[ppp][2][2])-
xxx*(advance[ppp][1][2]))/((advance[ppp][1][1]-advance[ppp][2][1])-

```

```

end;

```

```

end;

```

```

if (iii>0) then

```

```

begin

```

```

for kkk :=0 to 100 do

```

```

checkhatch[kkk]:=false;

```

```

for nnn:=1 to iii do

```

```

begin

```

```

minimum :=10000;

```

```

for mmm:=1 to iii do

```

```

begin

```

```

if((hatchver[mmm]<=minimum) and (checkhatch[mmm]=false)) then

```

```

begin

```

```

minimum:=hatchver[mmm];

```

```

end;

```

```

end;

```

```

hatchvertical[i,nnn]:=minimum;

```

```

for jjj:=1 to iii do

```

```

begin

```

```

if (hatchver[jjj]=minimum) then

```

```

begin

```

```

checkhatch[jjj]:= true;

```

```

end;

```

```

end;

```

```

end;

```

เอกสารนี้ 000:=iii; สารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

```
if (checkoperation =true) then
begin
```

```
main.canvas.lineto(trunc((xxx)+130),trunc((hatchvertical[i][ooo])+110));
```

```
delay2(200);
```

```
end;
```

```
while ooo>=1 do
```

```
begin
```

```
main.canvas.moveto(trunc((xxx)+130),trunc((hatchvertical[i][ooo])+110));
```

```
main.canvas.lineto(trunc((xxx)+130),trunc((hatchvertical[i][ooo-1])+110));
```

```
if (checkoperation =true) then
```

```
delay2(200);
```

```
ooo:=ooo-2;
```

```
end;
```

```
end;
```

```
xxx:=xxx+HatchRange;
```

```
end;
```

```
end;
```

```
procedure operate ;
```

```
begin
```

```
xxx:=0.0001;
```

```
i:=0;
```

```
while xxx<=500.00001 do
```

```
begin
```

```
  i:=i+1;
```

```
  iii:=0;
```

เอกสารนี้ for ppp:= 1 to count do สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

```


begin

if(((advance[ppp][1][1]<=xxx)and(xxx<=advance[ppp][2][1]))or((advance[ppp][2][1]<=xxx)and(xxx<=advanc
e[ppp][1][1]))) then
  begin
    iii:=iii+1;
    hatchver[iii]:=(((advance[ppp][1][1]-xxx)*(advance[ppp][2][2]))-          (((advance[ppp][2][1])-
xxx)*(advance[ppp][1][2])))/((advance[ppp][1][1])-(advance[ppp][2][1]));
    end;
  end;

ooo:=1;
if (iii>0) then
begin
  for kkk :=0 to 100 do
    checkhatch[kkk]:=false;
  for nnn:=1 to iii do
  begin
    minimum :=10000;
    for mmm:=1 to iii do
    begin
      if((hatchver[mmm]<=minimum) and (checkhatch[mmm]=false)) then
      begin
        minimum:=hatchver[mmm];
      end;
    end;
  hatchvertical[i,nnn]:=minimum;

  for jjj:=1 to iii do
  begin
    if (hatchver[jjj]=minimum) then
    begin
      checkhatch[jjj]:= true;
    end;
  end;
end;

```

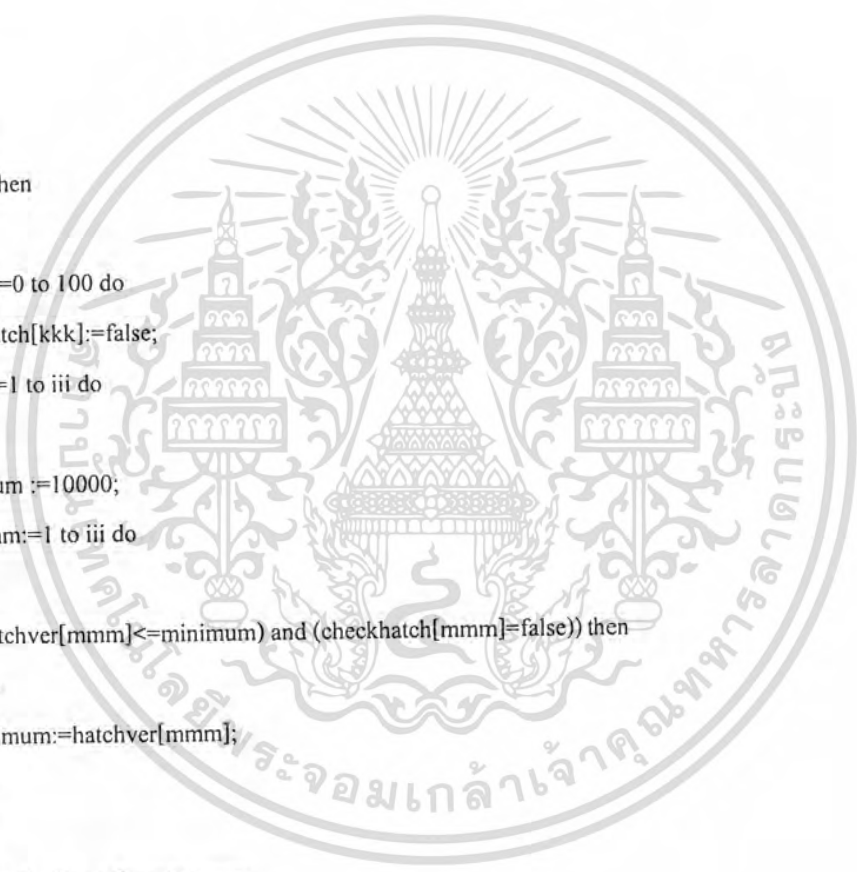

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

```
if (checkoperation =true) then
```

```
begin
```

```
main.canvas.lineto(trunc((xxx)+130),trunc((hatchvertical[i][ooo])+110));
```

```
dda(trunc(xxx*40/2.7),trunc(hatchvertical[i][ooo]*40/2.7),sumz);
```

```
end;
```

```
while ooo<=iii do
```

```
begin
```

```
main.canvas.moveto(trunc((xxx)+130),trunc((hatchvertical[i][ooo])+110));
```

```
main.canvas.lineto(trunc((xxx)+130),trunc((hatchvertical[i][ooo+1])+110));
```

```
dda(trunc(xxx*40/2.7),trunc(hatchvertical[i][ooo+1]*40/2.7),sumz);
```

```
if (checkoperation =true) then
```

```
ooo:=ooo+2;
```

```
end;
```

```
end;
```

```
xxx:=xxx+HatchRange;
```

```
i:=i+1;
```

```
iii:=0;
```

```
for ppp:= 1 to count do
```

```
begin
```

```
if(((advance[ppp][1][1]<=xxx)and(xxx<=advance[ppp][2][1]))or((advance[ppp][2][1]<=xxx)and(xxx<=advanc  
e[ppp][1][1]))) then
```

```
begin
```

```
iii:=iii+1;
```

```
hatchver[iii]:=(((advance[ppp][1][1]-xxx)*(advance[ppp][2][2]))-  
xxx*(advance[ppp][1][2]))/((advance[ppp][1][1])-(advance[ppp][2][1]));
```

```
end;
```

```
end;
```

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

```

if (iii>0) then
begin
for kkk :=0 to 100 do
checkhatch[kkk]:=false;
for nnn:=1 to iii do
begin
minimum :=10000;
for mmm:=1 to iii do
begin
if((hatchver[mmm]<=minimum) and (checkhatch[mmm]=false)) then
begin
minimum:=hatchver[mmm];
end;
end;
hatchvertical[i,nnn]:=minimum;

for jjj:=1 to iii do
begin
if (hatchver[jjj]=minimum) then
begin
checkhatch[jjj]:=true;
end;
end;

end;
ooo:=iii;
if (checkoperation =true) then
begin

main.canvas.lineto(trunc((xxx)+130),trunc((hatchvertical[i][ooo])+110));
dda(trunc(xxx*40/2.7),trunc(hatchvertical[i][ooo]*40/2.7),sumz);

end;
while ooo>=1 do
begin

```

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

```

main.canvas.moveto(trunc((xxx)+130),trunc((hatchvertical[i][ooo])+110));
main.canvas.lineto(trunc((xxx)+130),trunc((hatchvertical[i][ooo-1])+110));
dda(trunc(xxx*40/2.7),trunc(hatchvertical[i][ooo-1]*40/2.7),sumz);

```

```

if (checkoperation =true) then

```

```

  ooo:=ooo-2;

```

```

end;

```

```

end;

```

```

xxx:=xxx+HatchRange;

```

```

end;

```

```

end;

```

```

procedure HatchY ;

```

```

begin

```

```

  xxx:=0.0001;

```

```

  i:=0;

```

```

  while xxx<=500.00001 do

```

```

    begin

```

```

      i:=i+1;

```

```

      iii:=0;

```

```

      for ppp:= 1 to count do

```

```

        begin

```

```

          if(((advance[ppp][1][2]<=xxx)and(xxx<=advance[ppp][2][2]))or((advance[ppp][2][2]<=xxx)and(xxx<=advanc
e[ppp][1][2]))) then

```

```

            begin

```

```

              iii:=iii+1;

```

```

              hatchver[iii]:=(((advance[ppp][1][2]-xxx)*(advance[ppp][2][1]))-
              (((advance[ppp][2][2])-
              xxx)*(advance[ppp][1][1])))/((advance[ppp][1][2])-(advance[ppp][2][2]));

```

```

            end;

```

```

          end;

```



เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

```

if (iii>0) then
begin
for kkk :=0 to 100 do
checkhatch[kkk]:=false;
for nnn:=1 to iii do
begin
minimum :=10000;
for mmm:=1 to iii do
begin
if((hatchver[mmm]<=minimum) and (checkhatch[mmm]=false)) then
begin
minimum:=hatchver[mmm];
end;
end;
hatchvertical[i,nnn]:=minimum;

for jjj:=1 to iii do
begin
if (hatchver[jjj]=minimum) then
begin
checkhatch[jjj]:= true;
end;
end;
end;
while ooo<=iii do
begin
main.canvas.moveto(trunc((hatchvertical[i][ooo])+130),trunc((xxx)+110));
main.canvas.lineto(trunc((hatchvertical[i][ooo+1])+130),trunc((xxx)+110));

ooo:=ooo+2;
end;
end;
xxx:=xxx+HatchRange;
end;
end;

```

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

```
procedure TMain.ContinuousClick(Sender: TObject); // slide
```

```
begin
```

```
  checkoperation :=false;
```

```
  panel2.visible:=false;
```

```
  panel10.visible:=true;
```

```
  loop:=0;
```

```
  kz:=zmin+0.001 ;
```

```
  for a:= 1 to 10000 do
```

```
  begin
```

```
    advance[a][1][1] :=0;
```

```
    advance[a][1][2] :=0;
```

```
    advance[a][2][1] :=0;
```

```
    advance[a][2][2] :=0;
```

```
  end;
```

```
  while((kz>=zmin)and(kz<=(zmax+thickness)))do
```

```
  begin //1
```

```
    loop:=loop+1;
```

```
    label14.caption:=floattostr(loop);
```

```
    count := 0;
```

```
    for checkslide:=1 to facet do
```

```
    begin //2
```

```
    if(((kz=PointToCal[checkslide][1][3])and(kz=PointToCal[checkslide][2][3])and(kz=PointToCal[checkslide][3][3]))
```

```
    or
```

```
    ((kz>PointToCal[checkslide][1][3])and(kz>PointToCal[checkslide][2][3])and(kz>PointToCal[checkslide][3][3]))
```

```
    or
```

```
    ((kz<PointToCal[checkslide][1][3])and(kz<PointToCal[checkslide][2][3])and(kz<PointToCal[checkslide][3][3]))
```

```
    ))) then
```

```
      begin//
```

```
      end //
```

```
    else
```

```
      begin //3 for else
```

```
        count:=count+1;
```

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

if((PointToCal[checkslide][1][3]>=kz)and(PointToCal[checkslide][2][3]<=kz)and(PointToCal[checkslide][3][3]
]<=kz)and(PointToCal[checkslide][1][3]>=PointToCal[checkslide][2][3])and(PointToCal[checkslide][1][3]>=P
 ointToCal[checkslide][3][3])) then

begin//4(case 1)

advance[count][1][1] := ((PointToCal[checkslide][1][1])*((PointToCal[checkslide][2][3])-kz) -
 (PointToCal[checkslide][2][1])*((PointToCal[checkslide][1][3])-kz))/((PointToCal[checkslide][2][3])-
 (PointToCal[checkslide][1][3]));

advance[count][1][2] := ((PointToCal[checkslide][1][2])*((PointToCal[checkslide][2][3])-kz) -
 (PointToCal[checkslide][2][2])*((PointToCal[checkslide][1][3])-kz))/((PointToCal[checkslide][2][3])-
 (PointToCal[checkslide][1][3]));

advance[count][2][1] := ((PointToCal[checkslide][1][1])*((PointToCal[checkslide][3][3])-kz) -
 (PointToCal[checkslide][3][1])*((PointToCal[checkslide][1][3])-kz))/((PointToCal[checkslide][3][3])-
 (PointToCal[checkslide][1][3]));

advance[count][2][2] := ((PointToCal[checkslide][1][2])*((PointToCal[checkslide][3][3])-kz) -
 (PointToCal[checkslide][3][2])*((PointToCal[checkslide][1][3])-kz))/((PointToCal[checkslide][3][3])-
 (PointToCal[checkslide][1][3]));

advance[count][1][3] := 10;

end;//4

if((PointToCal[checkslide][1][3]>=kz)and(PointToCal[checkslide][3][3]>=kz)and(PointToCal[checkslide][2][3]
]<=kz)and(PointToCal[checkslide][1][3]>=PointToCal[checkslide][2][3])and(PointToCal[checkslide][3][3]>=P
 ointToCal[checkslide][2][3])) then

begin //5(case2)

advance[count][1][1] := ((PointToCal[checkslide][1][1])*((PointToCal[checkslide][2][3])-kz) -
 (PointToCal[checkslide][2][1])*((PointToCal[checkslide][1][3])-kz))/((PointToCal[checkslide][2][3])-
 (PointToCal[checkslide,1,3]));

advance[count][1][2] := ((PointToCal[checkslide][1][2])*((PointToCal[checkslide][2][3])-kz) -
 (PointToCal[checkslide][2][2])*((PointToCal[checkslide][1][3])-kz))/((PointToCal[checkslide][2][3])-
 (PointToCal[checkslide][1][3]));

advance[count][2][1] := ((PointToCal[checkslide][3][1])*((PointToCal[checkslide][2][3])-kz) -
 (PointToCal[checkslide][2][1])*((PointToCal[checkslide][3][3])-kz))/((PointToCal[checkslide][2][3])-
 (PointToCal[checkslide][3][3]));

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
 ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

```

    advance[count][2][2] := ((PointToCal[checkslide][3][2])*((PointToCal[checkslide][2][3])-kz) -
(PointToCal[checkslide][2][2])*((PointToCal[checkslide][3][3])-kz))/((PointToCal[checkslide][2][3])-
(PointToCal[checkslide][3][3]));
    advance[count][1][3] := 10;
end;//5

```

```

if((PointToCal[checkslide][2][3]>=kz)and(PointToCal[checkslide][1][3]<=kz)and(PointToCal[checkslide][3][3]
]<=kz)and(PointToCal[checkslide][2][3]>=PointToCal[checkslide][1][3])and(PointToCal[checkslide][2][3]>=P
ointToCal[checkslide][3][3])) then

```

```

begin//6(case 3 )

```

```

    advance[count][1][1] := ((PointToCal[checkslide][2][1])*((PointToCal[checkslide][1][3])-kz) -
(PointToCal[checkslide][1][1])*((PointToCal[checkslide][2][3])-kz))/((PointToCal[checkslide][1][3])-
(PointToCal[checkslide][2][3]));

```

```

    advance[count][1][2] := ((PointToCal[checkslide][2][2])*((PointToCal[checkslide][1][3])-kz) -
(PointToCal[checkslide][1][2])*((PointToCal[checkslide][2][3])-kz))/((PointToCal[checkslide][1][3])-
(PointToCal[checkslide][2][3]));

```

```

    advance[count][2][1] := ((PointToCal[checkslide][2][1])*((PointToCal[checkslide][3][3])-kz) -
(PointToCal[checkslide][3][1])*((PointToCal[checkslide][2][3])-kz))/((PointToCal[checkslide][3][3])-
(PointToCal[checkslide][2][3]));

```

```

    advance[count][2][2] := ((PointToCal[checkslide][2][2])*((PointToCal[checkslide][3][3])-kz) -
(PointToCal[checkslide][3][2])*((PointToCal[checkslide][2][3])-kz))/((PointToCal[checkslide][3][3])-
(PointToCal[checkslide][2][3]));

```

```

    advance[count][1][3] := 10;

```

```

end;//6

```

```

if((PointToCal[checkslide][2][3]>=kz)and(PointToCal[checkslide][3][3]>=kz)and(PointToCal[checkslide][1][3]
]<=kz)and(PointToCal[checkslide][2][3]>=PointToCal[checkslide][1][3])and(PointToCal[checkslide][3][3]>=P
ointToCal[checkslide][1][3])) then

```

```

begin//7(case4)

```

```

    advance[count][1][1] := ((PointToCal[checkslide][2][1])*((PointToCal[checkslide][1][3])-kz) -
(PointToCal[checkslide][1][1])*((PointToCal[checkslide][2][3])-kz))/((PointToCal[checkslide][1][3])-
(PointToCal[checkslide][2][3]));

```

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

```

advance[count][1][2] := ((PointToCal[checkslide][2][2])*((PointToCal[checkslide][1][3])-kz) -
(PointToCal[checkslide][1][2])*((PointToCal[checkslide][2][3])-kz))/((PointToCal[checkslide][1][3])-
(PointToCal[checkslide][2][3]));
advance[count][2][1] := ((PointToCal[checkslide][3][1])*((PointToCal[checkslide][1][3])-kz) -
(PointToCal[checkslide][1][1])*((PointToCal[checkslide][3][3])-kz))/((PointToCal[checkslide][1][3])-
(PointToCal[checkslide][3][3]));
advance[count][2][2] := ((PointToCal[checkslide][3][2])*((PointToCal[checkslide][1][3])-kz) -
(PointToCal[checkslide][1][2])*((PointToCal[checkslide][3][3])-kz))/((PointToCal[checkslide][1][3])-
(PointToCal[checkslide][3][3]));
advance[count][1][3] := 10;
end;//7

```

```

if((PointToCal[checkslide][3][3]>=kz)and(PointToCal[checkslide][1][3]<=kz)and(PointToCal[checkslide][2][3]
]<=kz)and(PointToCal[checkslide][3][3]>=PointToCal[checkslide][1][3])and(PointToCal[checkslide][3][3]>=P
ointToCal[checkslide][2][3])) then

```

```

begin//8(case 5 )

```

```

advance[count][1][1] := ((PointToCal[checkslide][3][1])*((PointToCal[checkslide][1][3])-kz) -
(PointToCal[checkslide][1][1])*((PointToCal[checkslide][3][3])-kz))/((PointToCal[checkslide][1][3])-
(PointToCal[checkslide][3][3]));

```

```

advance[count][1][2] := ((PointToCal[checkslide][3][2])*((PointToCal[checkslide][1][3])-kz) -
(PointToCal[checkslide][1][2])*((PointToCal[checkslide][3][3])-kz))/((PointToCal[checkslide][1][3])-
(PointToCal[checkslide][3][3]));

```

```

advance[count][2][1] := ((PointToCal[checkslide][3][1])*((PointToCal[checkslide][2][3])-kz) -
(PointToCal[checkslide][2][1])*((PointToCal[checkslide][3][3])-kz))/((PointToCal[checkslide][2][3])-
(PointToCal[checkslide][3][3]));

```

```

advance[count][2][2] := ((PointToCal[checkslide][3][2])*((PointToCal[checkslide][2][3])-kz) -
(PointToCal[checkslide][2][2])*((PointToCal[checkslide][3][3])-kz))/((PointToCal[checkslide][2][3])-
(PointToCal[checkslide][3][3]));

```

```

advance[count][1][3] := 10;

```

```

end;//8

```

```

if((PointToCal[checkslide][1][3]>=kz)and(PointToCal[checkslide][2][3]>=kz)and(PointToCal[checkslide][3][3]
]<=kz)and(PointToCal[checkslide][1][3]>=PointToCal[checkslide][3][3])and(PointToCal[checkslide][2][3]>=P
ointToCal[checkslide][3][3])) then

```

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

```

begin//9(case6)
    advance[count][1][1] := ((PointToCal[checkslide][1][1])*((PointToCal[checkslide][3][3])-kz) -
(PointToCal[checkslide][3][1])*((PointToCal[checkslide][1][3])-kz))/((PointToCal[checkslide][3][3])-
(PointToCal[checkslide][1][3]));
    advance[count][1][2] := ((PointToCal[checkslide][1][2])*((PointToCal[checkslide][3][3])-kz) -
(PointToCal[checkslide][3][2])*((PointToCal[checkslide][1][3])-kz))/((PointToCal[checkslide][3][3])-
(PointToCal[checkslide][1][3]));
    advance[count][2][1] := ((PointToCal[checkslide][2][1])*((PointToCal[checkslide][3][3])-kz) -
(PointToCal[checkslide][3][1])*((PointToCal[checkslide][2][3])-kz))/((PointToCal[checkslide][3][3])-
(PointToCal[checkslide][2][3]));
    advance[count][2][2] := ((PointToCal[checkslide][2][2])*((PointToCal[checkslide][3][3])-kz) -
(PointToCal[checkslide][3][2])*((PointToCal[checkslide][2][3])-kz))/((PointToCal[checkslide][3][3])-
(PointToCal[checkslide][2][3]));
    advance[count][1][3] := 10;
end;//9
end;//3
end;//2

main.refresh;
main.canvas.Pen.Color :=clblack;
main.canvas.brush.color:=clbackground;
main.canvas.pen.width:=2;
main.canvas.polygon([point(17,65),point(743,65),point(743,656),point(17,656)]);

canvas.pen.width:=2;
canvas.pen.color:=clred;
main.canvas.polygon([point(130,110),point(630,110),point(630,610),point(130,610)]);

```

```
// SortLayer;
```

```
for i:=1 to count do
```

```
begin
```

```
    canvas.pen.width:=2;
```

```
    advance[i][1][1]:= (advance[i][1][1]*10)+moveright;
```

```
    advance[i][1][2]:= (advance[i][1][2]*10)+movedown;
```

```
    advance[i][2][1]:= (advance[i][2][1]*10)+moveright;
```

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนลิขสิทธิ์ไว้เพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

```

advance[i][2][2]:= (advance[i][2][2]*10)+movedown;
canvas.MoveTo((trunc(advance[i][2][1])+130),(trunc(advance[i][2][2])+110));
canvas.LineTo((trunc(advance[i][1][1])+130),(trunc(advance[i][1][2])+110));
end;
canvas.pen.width:=1;

```

```
HatchY;
```

```
HatchX;
```

```
delay2(400);
```

```
kz:=kz+thickness;
```

```
end;//1
```

```
if (checklanguage='thai') then
```

```
begin
```

```
messagebeep(0);
```

```
endslide:=( 'ทำการตัดระนาบจำนวน '+floatostr(loop)+' เรียบร้อยแล้ว');
```

```
if MessageDlg(endslide,mtinformation,[mbok],0)= mrok then
```

```
begin
```

```
calculate;
```

```
end;
```

```
end
```

```
else
```

```
begin
```

```
messagebeep(0);
```

```
endslide:='Slice '+floatostr(loop)+' Layers Finished';
```

```
if MessageDlg(endslide,mtinformation,[mbok],0)= mrok then
```

```
begin
```

```
calculate;
```

```
end;
```

```
end;
```

```
panel10.visible:=false ;
```

```
panel2.visible:=true;
```

```
end;
```

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

```
procedure TMain.STLFile1Click(Sender: TObject);
```

```
begin
```

```
main.cursor:=crsqlwait;
```

```
for i:=form3.memo1.lines.count downto 0 do
```

```
form3.memo1.lines.delete(i);
```

```
for i:=1 to stlcount do
```

```
begin
```

```
form3.Memo1.Lines.add(floattostr(i)+' '+stl[i]);
```

```
end;
```

```
form3.Edit1.text := opendialog1.filename;
```

```
form3.Edit2.text := floattostr(facet);
```

```
form3.show;
```

```
main.cursor:=crdefault;
```

```
end;
```

```
procedure TMain.AboutUs1Click(Sender: TObject);
```

```
begin
```

```
us.show;
```

```
end;
```

```
procedure TMain.AboutProgram1Click(Sender: TObject);
```

```
begin
```

```
form5.show;
```

```
end;
```

```
procedure TMain.Help1Click(Sender: TObject);
```

```
begin
```

```
form6.show;
```

```
end;
```

```
procedure TMain.Color1Click(Sender: TObject);
```

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับบริการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

```

begin
  if ColorDialog1.Execute then
  begin
    pee := ColorDialog1.Color;
    calculate;
  end;
end;

```

```

procedure TMain.FormClose(Sender: TObject; var Action: TCloseAction);
begin
  form1.show;
  form1.close;
end;

```

```

procedure TMain.HatchRange1Click(Sender: TObject);
begin
  if (checklanguage<>'thai') then
    inputquery('Hatch Range','Input Hatch Range',strHatchRange)
  else
    inputquery('ระยะห่างการระบาย','กรณณาใส่ระยะห่างการระบาย',strHatchRange);

  HatchRange:=strtofloat(strHatchRange);
  calculate;
end;

```

```

procedure TMain.Continuous2Click(Sender: TObject); // operation
begin
  sumx:=0;
  sumy:=0;
  sumz:=0;
  jack:=0;golf:=0;
  checkoperation :=true;
  panel2.visible:=false;
  panel10.visible:=true;

```

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

```

loop:=0;
kz:=zmin+0.001 ;

for a:= 1 to 10000 do
begin
  advance[a][1][1] :=0;
  advance[a][1][2] :=0;
  advance[a][2][1] :=0;
  advance[a][2][2] :=0;
end;

while((kz>=zmin)and(kz<=(zmax+thickness)))do
begin //1
  loop:=loop+1;
  label14.caption:=floattostr(loop);
  count := 0;
  for checkslide:= 1 to facet do
  begin //2

if(((kz=PointToCal[checkslide][1][3])and(kz=PointToCal[checkslide][2][3])and(kz=PointToCal[checkslide][3][3]
or
[3]))
((kz>PointToCal[checkslide][1][3])and(kz>PointToCal[checkslide][2][3])and(kz>PointToCal[checkslide][3][3]
or
))
((kz<PointToCal[checkslide][1][3])and(kz<PointToCal[checkslide][2][3])and(kz<PointToCal[checkslide][3][3]
))) then
  begin//
  end //
  else
  begin //3 for else
    count:=count+1;

if((PointToCal[checkslide][1][3]>=kz)and(PointToCal[checkslide][2][3]<=kz)and(PointToCal[checkslide][3][3]
]<=kz)and(PointToCal[checkslide][1][3]>=PointToCal[checkslide][2][3])and(PointToCal[checkslide][1][3]>=P
ointToCal[checkslide][3][3])) then
  begin//4(case 1 )

```

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

```

advance[count][1][1] := ((PointToCal[checkslide][1][1])*((PointToCal[checkslide][2][3])-kz) -
(PointToCal[checkslide][2][1])*((PointToCal[checkslide][1][3])-kz))/((PointToCal[checkslide][2][3])-
(PointToCal[checkslide][1][3]));
advance[count][1][2] := ((PointToCal[checkslide][1][2])*((PointToCal[checkslide][2][3])-kz) -
(PointToCal[checkslide][2][2])*((PointToCal[checkslide][1][3])-kz))/((PointToCal[checkslide][2][3])-
(PointToCal[checkslide][1][3]));
advance[count][2][1] := ((PointToCal[checkslide][1][1])*((PointToCal[checkslide][3][3])-kz) -
(PointToCal[checkslide][3][1])*((PointToCal[checkslide][1][3])-kz))/((PointToCal[checkslide][3][3])-
(PointToCal[checkslide][1][3]));
advance[count][2][2] := ((PointToCal[checkslide][1][2])*((PointToCal[checkslide][3][3])-kz) -
(PointToCal[checkslide][3][2])*((PointToCal[checkslide][1][3])-kz))/((PointToCal[checkslide][3][3])-
(PointToCal[checkslide][1][3]));
advance[count][1][3] := 10;
end;//4

```

```

if((PointToCal[checkslide][1][3]>=kz)and(PointToCal[checkslide][3][3]>=kz)and(PointToCal[checkslide][2][3]
]<=kz)and(PointToCal[checkslide][1][3]>=PointToCal[checkslide][2][3])and(PointToCal[checkslide][3][3]>=P
ointToCal[checkslide][2][3])) then
begin //5(case2)
advance[count][1][1] := ((PointToCal[checkslide][1][1])*((PointToCal[checkslide][2][3])-kz) -
(PointToCal[checkslide][2][1])*((PointToCal[checkslide][1][3])-kz))/((PointToCal[checkslide][2][3])-
(PointToCal[checkslide,1,3]));
advance[count][1][2] := ((PointToCal[checkslide][1][2])*((PointToCal[checkslide][2][3])-kz) -
(PointToCal[checkslide][2][2])*((PointToCal[checkslide][1][3])-kz))/((PointToCal[checkslide][2][3])-
(PointToCal[checkslide][1][3]));
advance[count][2][1] := ((PointToCal[checkslide][3][1])*((PointToCal[checkslide][2][3])-kz) -
(PointToCal[checkslide][2][1])*((PointToCal[checkslide][3][3])-kz))/((PointToCal[checkslide][2][3])-
(PointToCal[checkslide][3][3]));
advance[count][2][2] := ((PointToCal[checkslide][3][2])*((PointToCal[checkslide][2][3])-kz) -
(PointToCal[checkslide][2][2])*((PointToCal[checkslide][3][3])-kz))/((PointToCal[checkslide][2][3])-
(PointToCal[checkslide][3][3]));
advance[count][1][3] := 10;
end;//5

```

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

if((PointToCal[checkslide][2][3]>=kz)and(PointToCal[checkslide][1][3]<=kz)and(PointToCal[checkslide][3][3]<=kz)and(PointToCal[checkslide][2][3]>=PointToCal[checkslide][1][3])and(PointToCal[checkslide][2][3]>=PointToCal[checkslide][3][3])) then

begin//6(case 3)

advance[count][1][1] := ((PointToCal[checkslide][2][1])*((PointToCal[checkslide][1][3])-kz) - (PointToCal[checkslide][1][1])*((PointToCal[checkslide][2][3])-kz))/((PointToCal[checkslide][1][3])-(PointToCal[checkslide][2][3]));

advance[count][1][2] := ((PointToCal[checkslide][2][2])*((PointToCal[checkslide][1][3])-kz) - (PointToCal[checkslide][1][2])*((PointToCal[checkslide][2][3])-kz))/((PointToCal[checkslide][1][3])-(PointToCal[checkslide][2][3]));

advance[count][2][1] := ((PointToCal[checkslide][2][1])*((PointToCal[checkslide][3][3])-kz) - (PointToCal[checkslide][3][1])*((PointToCal[checkslide][2][3])-kz))/((PointToCal[checkslide][3][3])-(PointToCal[checkslide][2][3]));

advance[count][2][2] := ((PointToCal[checkslide][2][2])*((PointToCal[checkslide][3][3])-kz) - (PointToCal[checkslide][3][2])*((PointToCal[checkslide][2][3])-kz))/((PointToCal[checkslide][3][3])-(PointToCal[checkslide][2][3]));

advance[count][1][3] := 10;

end;//6

if((PointToCal[checkslide][2][3]>=kz)and(PointToCal[checkslide][3][3]>=kz)and(PointToCal[checkslide][1][3]<=kz)and(PointToCal[checkslide][2][3]>=PointToCal[checkslide][1][3])and(PointToCal[checkslide][3][3]>=PointToCal[checkslide][1][3])) then

begin//7(case4)

advance[count][1][1] := ((PointToCal[checkslide][2][1])*((PointToCal[checkslide][1][3])-kz) - (PointToCal[checkslide][1][1])*((PointToCal[checkslide][2][3])-kz))/((PointToCal[checkslide][1][3])-(PointToCal[checkslide][2][3]));

advance[count][1][2] := ((PointToCal[checkslide][2][2])*((PointToCal[checkslide][1][3])-kz) - (PointToCal[checkslide][1][2])*((PointToCal[checkslide][2][3])-kz))/((PointToCal[checkslide][1][3])-(PointToCal[checkslide][2][3]));

advance[count][2][1] := ((PointToCal[checkslide][3][1])*((PointToCal[checkslide][1][3])-kz) - (PointToCal[checkslide][1][1])*((PointToCal[checkslide][3][3])-kz))/((PointToCal[checkslide][1][3])-(PointToCal[checkslide][3][3]));

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

```

advance[count][2][2] := ((PointToCal[checkslide][3][2])*((PointToCal[checkslide][1][3])-kz) -
(PointToCal[checkslide][1][2])*((PointToCal[checkslide][3][3])-kz))/((PointToCal[checkslide][1][3])-
(PointToCal[checkslide][3][3]));
advance[count][1][3] := 10;
end;//7

```

```

if((PointToCal[checkslide][3][3]>=kz)and(PointToCal[checkslide][1][3]<=kz)and(PointToCal[checkslide][2][3]
]<=kz)and(PointToCal[checkslide][3][3]>=PointToCal[checkslide][1][3])and(PointToCal[checkslide][3][3]>=P
ointToCal[checkslide][2][3])) then

```

```

begin//8(case 5 )

```

```

advance[count][1][1] := ((PointToCal[checkslide][3][1])*((PointToCal[checkslide][1][3])-kz) -
(PointToCal[checkslide][1][1])*((PointToCal[checkslide][3][3])-kz))/((PointToCal[checkslide][1][3])-
(PointToCal[checkslide][3][3]));

```

```

advance[count][1][2] := ((PointToCal[checkslide][3][2])*((PointToCal[checkslide][1][3])-kz) -
(PointToCal[checkslide][1][2])*((PointToCal[checkslide][3][3])-kz))/((PointToCal[checkslide][1][3])-
(PointToCal[checkslide][3][3]));

```

```

advance[count][2][1] := ((PointToCal[checkslide][3][1])*((PointToCal[checkslide][2][3])-kz) -
(PointToCal[checkslide][2][1])*((PointToCal[checkslide][3][3])-kz))/((PointToCal[checkslide][2][3])-
(PointToCal[checkslide][3][3]));

```

```

advance[count][2][2] := ((PointToCal[checkslide][3][2])*((PointToCal[checkslide][2][3])-kz) -
(PointToCal[checkslide][2][2])*((PointToCal[checkslide][3][3])-kz))/((PointToCal[checkslide][2][3])-
(PointToCal[checkslide][3][3]));

```

```

advance[count][1][3] := 10;

```

```

end;//8

```

```

if((PointToCal[checkslide][1][3]>=kz)and(PointToCal[checkslide][2][3]>=kz)and(PointToCal[checkslide][3][3]
]<=kz)and(PointToCal[checkslide][1][3]>=PointToCal[checkslide][3][3])and(PointToCal[checkslide][2][3]>=P
ointToCal[checkslide][3][3])) then

```

```

begin//9(case6)

```

```

advance[count][1][1] := ((PointToCal[checkslide][1][1])*((PointToCal[checkslide][3][3])-kz) -
(PointToCal[checkslide][3][1])*((PointToCal[checkslide][1][3])-kz))/((PointToCal[checkslide][3][3])-
(PointToCal[checkslide][1][3]));

```

```

advance[count][1][2] := ((PointToCal[checkslide][1][2])*((PointToCal[checkslide][3][3])-kz) -
(PointToCal[checkslide][3][2])*((PointToCal[checkslide][1][3])-kz))/((PointToCal[checkslide][3][3])-
(PointToCal[checkslide][1][3]));

```

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

```

    advance[count][2][1] := ((PointToCal[checkslide][2][1])*((PointToCal[checkslide][3][3])-kz) -
(PointToCal[checkslide][3][1])*((PointToCal[checkslide][2][3])-kz))/((PointToCal[checkslide][3][3])-
(PointToCal[checkslide][2][3]));
    advance[count][2][2] := ((PointToCal[checkslide][2][2])*((PointToCal[checkslide][3][3])-kz) -
(PointToCal[checkslide][3][2])*((PointToCal[checkslide][2][3])-kz))/((PointToCal[checkslide][3][3])-
(PointToCal[checkslide][2][3]));
    advance[count][1][3] := 10;
end;//9
end;//3
end;//2

```

```

main.refresh;
main.canvas.Pen.Color :=clblack;
main.canvas.brush.color:=clbackground;
main.canvas.pen.width:=2;
main.canvas.polygon([point(17,65),point(743,65),point(743,656),point(17,656)]);

canvas.pen.width:=2;
canvas.pen.color:=clred;
main.canvas.polygon([point(130,110),point(630,110),point(630,610),point(130,610)]);

for i:=1 to count do
begin
    canvas.pen.width:=2;
    advance[i][1][1]:= (advance[i][1][1]*10)+moveright;
    advance[i][1][2]:= (advance[i][1][2]*10)+movedown;
    advance[i][2][1]:= (advance[i][2][1]*10)+moveright;
    advance[i][2][2]:= (advance[i][2][2]*10)+movedown;

end;
canvas.pen.width:=1;
if (loop=1) then
begin
    canvas.moveto(0+130,0+110);
end;

```

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

```

operate;
for i:=1 to trunc(thickness*400/2.7) do
begin
portout($378,16);
delay1(150000);
portout($378,48);
delay1(150000);
end;

kz:=kz+thickness;
end;//1

if (checklanguage='thai') then
begin
messagebeep(0);
endslide:='ขึ้นรูปชิ้นงานเรียบร้อยแล้ว';
if MessageDlg(endslide,mtinformation,[mbok],0)= mrok then
begin
calculate;
end;
end
else
begin
messagebeep(0);
endslide:='Operation Finished';
if MessageDlg(endslide,mtinformation,[mbok],0)= mrok then
begin
calculate;
end;
end;
end;
panel10.visible:=false ;
panel2.visible:=true;

end;
end.

```



เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ประวัติผู้เขียน

- ชื่อ - สกุล นายคมสัน ระวีวรรณ
วัน/เดือน/ปี เกิด 24 พฤษภาคม 2521
การศึกษา
ประถมศึกษา โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ
มัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย จังหวัดนครราชสีมา
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย จังหวัดนครราชสีมา
- ชื่อ - สกุล นายจิรพัฒน์ ฐานันโศภ
วัน/เดือน/ปี เกิด 27 พฤษภาคม 2522
การศึกษา
ประถมศึกษา โรงเรียนเซนต์จอห์น กรุงเทพฯ ฯ
มัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2 กรุงเทพฯ ฯ
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2 กรุงเทพฯ ฯ
- ชื่อ - สกุล นายนิพนธ์ บุญบันดาล
วัน/เดือน/ปี เกิด 18 สิงหาคม 2522
การศึกษา
ประถมศึกษา โรงเรียนวัดมหาธาตุ จังหวัดราชบุรี
มัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี จังหวัดราชบุรี
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี จังหวัดราชบุรี
- ชื่อ - สกุล นายสุรศักดิ์ บงกชพรหมราช
วัน/เดือน/ปี เกิด 13 มกราคม 2522
การศึกษา
ประถมศึกษา โรงเรียนป้วยฮั่ว จังหวัดสมุทรปราการ
มัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนอัสสัมชัญ ท่าเรือ จังหวัดสมุทรปราการ
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนอัสสัมชัญ ท่าเรือ จังหวัดสมุทรปราการ

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้