

เครื่องแกะสลักสามมิติ



นายภาณุ พลอดจินดา
นายตัณชัย ศรีอนันต์
นายรัชชัย ธานีรัตน์

ปริญญานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิศวกรรมอุตสาหกรรม

คณะวิศวกรรมศาสตร์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ปีการศึกษา 2546

เลขหมู่.....
เลขทะเบียน **55624**
วัน,เดือน,ปี **20 พ.ค. 2548**

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น ห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

b.....
i.....

TREE DIMENSION CARVE MACHINE



Mr.TAWATCHAI TANEERAT

Mr.PHUWADON PLODJINDA

Mr.SANCHAI SRIANAN

A THESIS SUBMITTED IN PARTIAL FULFILLMENT

OF THE REQUIREMENT FOR THE DEGREE OF

BACHELOR OF ENGINEERING IN INDUSTRIAL ENGINEERING

FACULTY OF ENGINEERING

KING MONGKUT'S INSTITUTE OF TECHNOLOGY LADKRABANG

ACADEMIC YEAR 2003

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

คณะวิศวกรรมศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ใบรับรองปริญญาโท

หัวข้อวิทยานิพนธ์	เครื่องแกะสลักสามมิติ TREE DIMENSION CARVE MACHINE
นักศึกษา	นายรัชชัย ธานีรัตน์ รหัสประจำตัว 44015736
	นายภูวดล ปลอกจินดา รหัสประจำตัว 44015746
	นายสัณชัย ศรีอนันต์ รหัสประจำตัว 44015757

หลักสูตร วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมอุตสาหการ

อาจารย์ผู้ควบคุมปริญญาโท



เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

หัวข้อปริญญาบัตร	เครื่องแกะสลักสามมิติ
นักศึกษา	นายรัชชัย ธานีรัตน์ นายภูวดล ปลอดจินดา นายสัณชัย ศรีอนันต์
หลักสูตร	วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ปีการศึกษา	2546
อาจารย์ผู้ควบคุมปริญญาบัตร	ผศ. พรศักดิ์ อรรถวานิช อาจารย์พลชัย โขติปราชญกุล

บทคัดย่อ

สิ่งที่สำคัญอย่างหนึ่งในกระบวนการการผลิตคือ เครื่องจักร ซึ่งเป็นปัจจัยหลักในการผลิต เพื่อให้ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์เพื่อออกจำหน่ายทำรายได้ให้แก่องค์กร หากเครื่องจักรสามารถทำการผลิตผลิตภัณฑ์ได้หลากหลายและรวดเร็วก็จะได้เปรียบทางการตลาดสามารถแข่งขันกับคู่แข่งได้ องค์กรจึงควรมีเครื่องจักรที่มีประสิทธิภาพและเป็นระบบอัตโนมัติเป็นส่วนประกอบในการผลิตให้มากขึ้นเพื่อประโยชน์ในการแข่งขันกับคู่แข่งและประหยัดต้นทุนในด้านแรงงานด้วย

วิทยานิพนธ์นี้เป็นการศึกษาเพื่อสร้างเครื่องแกะสลักสามมิติ มีจุดประสงค์หลักที่จะให้เครื่องแกะสลักสามมิติเคลื่อนที่ตัดชิ้นงานตามคำสั่งของผู้ใช้งาน โดยควบคุมการทำงานของเครื่องด้วยคำสั่ง G-Code จากการทำงานผ่านทางคอมพิวเตอร์ วิธีการศึกษาเริ่มจากการรวบรวมข้อมูลและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับเครื่องจักรกลอัตโนมัติที่มีลักษณะการทำงานคล้ายกันรวมทั้งการคำนวณแรงที่กระทำกับเครื่องออกแบบการทำงานและส่วนประกอบของเครื่องแกะสลัก สร้างเครื่องแกะสลักสามมิติตามที่ได้ออกแบบไว้ รวมทั้งการศึกษาวิธีการอินเตอร์เฟสระหว่างฮาร์ดแวร์กับซอฟต์แวร์ การต่อวงจรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้งาน และการเขียนโปรแกรมวิซวลเบสิก การสร้างเครื่องแกะสลักสามมิติ แบ่งออกเป็นสามส่วนคือ ส่วนของฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และ วงจรไฟฟ้าอินเตอร์เฟส ผลที่ได้คือ เครื่องแกะสลักสามมิติ ที่สามารถแกะสลักชิ้นงานเป็นรูปต่างๆ ได้ ชิ้นงานที่ใช้ คือ ไม้ พลาสติก และอลูมิเนียม โดยสามารถควบคุมการเคลื่อนที่ตัดจากการป้อน G-Code ได้อย่างถูกต้อง

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

Thesis Title THREE DIMENSION CRAVE MACHINE
Student Mr.Tawatchai Taneerat
 Mr.Phuwadol plodjinda
 Mr.Sanchai Srianan
Degree Bachelor of Engineering in Industrial Engineering
 King Mongkut's of Technology Ladkrabang
Academic Year 2003
Thesis Advisor Assist Prof. Pomsak Attavanich
 Mr.Pholchai Chotipraynakul

ABSTRACT

This thesis is mainly emphasized in “3D Carve Machine” creation, so that others may benefit from this research in the most practical way. The main objective in the creation is to mobilize the 3D Carve machine under control, by controller's command codes G-Code, through the computerization system. The research was initially started with gathering overall information of CNC system and calculated structure of machine, including the significant characteristics and factors in designing the 3D Carve machine. Besides the above, the interface, electrical and electronics circuit board, Visual Basic Programming research are also elaborated in this thesis. The core of 3D Carve machine creation is significantly classified into Hardware and Software sections.

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

กิตติกรรมประกาศ

ปริญญาบัตรฉบับนี้ สำเร็จลุล่วงไปด้วยดีด้วยคำแนะนำและการสนับสนุนของอาจารย์เป็นอย่างดี ตลอด
เสมอมาจนโครงการนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี คณะผู้จัดทำขอกราบขอบพระคุณ

อาจารย์พลชัย โชติปราชญ์กุล อาจารย์ที่ปรึกษาเป็นอย่างสูง สำหรับความรู้ คำแนะนำ ความช่วยเหลือ และ
ความเอาใจใส่ ที่อาจารย์ได้มอบให้แก่คณะผู้จัดทำตลอดเวลาที่ผ่านมา

ผศ.พรศักดิ์ อรรถวานิช หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหกรรม ที่ให้ความกรุณา คำแนะนำ ความเอาใจใส่
กำลังใจ และโอกาสที่มอบหมายให้ศึกษาปริญญาบัตรนี้

ดร.สรรพลัทธ์ ลีมนรัตน์ อาจารย์เป็นคนที่เอาใจใส่ และอยู่เบื้องหลังความสำเร็จของคณะทำงานเสมอมา
ตลอดจนกำลังใจและคำแนะนำดีๆ

ขอบพระคุณ คุณพ่อ คุณแม่ ที่มอบโอกาส การสนับสนุน และคอยเป็นกำลังใจตลอดมา
ขอบพระคุณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ขอบพระคุณ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหกรรม และคณะอาจารย์ทุกคน
ขอบคุณพี่น้องชาวอุตสาหกรรมลาดกระบังทุกคนที่มอบกำลังใจ ความผูกพัน และ มิตรไมตรี ตลอดมา
สุดท้ายนี้ขอขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนเกี่ยวข้องแต่ไม่ได้กล่าวถึงในที่นี้ ที่มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือในด้าน
ต่างๆที่ทำให้ปริญญาบัตรนี้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี และขอบคุณห้องสมุด KMUTT สำหรับหนังสือและแหล่งข้อมูล
อันทรงคุณค่าสำหรับการศึกษา

นายภูวดล ปลอดจินดา

นายรัชชัย ธานีรัตน์

นายสัญญา ศรีอนันต์

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา ฤๅต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

สารบัญ

บทที่ เรื่อง	หน้า
บทคัดย่อภาษาไทย.....	ก
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ.....	ข
กิตติกรรมประกาศ.....	ค
สารบัญ.....	ง
สารบัญตาราง.....	จ
สารบัญรูป.....	ฉ
1 บทนำ	
1.1 ความสำคัญของโครงการ.....	1
1.2 วัตถุประสงค์.....	1
1.3 ขอบเขตการศึกษา.....	1
1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ.....	2
2 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง	
2.1 การตัดเฉือนโลหะ.....	3
2.1.1 การตัดฉากโดยใบมีดคมเดียว.....	3
2.1.2 สมมุติฐาน และรูปแบบความสัมพันธ์ทางคณิตศาสตร์.....	3
2.2 ซีเอ็นซี.....	7
2.2.1 แนวแกนป้อน.....	7
2.2.2 การจับป้อน.....	8
2.2.3 ระบบวัดขนาด.....	9
2.3 แนวคิดพื้นฐาน.....	10
2.3.1 ระบบสองมิติ (2D).....	10
2.3.2 ระบบสามมิติ (3D).....	12
2.4 ระบบการเคลื่อนที่.....	12
2.4.1 ระบบสัมผัส.....	12
2.4.2 ระบบแบบสัมผัสบูรณา.....	13
2.5 การควบคุมการเคลื่อนที่.....	14

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

2.5.1	ระบบพิกัด.....	14
2.5.2	ระบบพิกัดแบบเส้นตรง.....	14
2.5.3	ระบบคอนทัวร์.....	15
2.5.4	ระบบรวม.....	15
2.6	ทฤษฎีเรขาคณิตเบื้องต้นสำหรับการทำโปรแกรมเอ็นซี.....	16
2.6.1	จุดศูนย์กลางของเครื่อง.....	16
2.6.2	จุดอ้างอิง.....	16
2.6.3	จุดศูนย์กลางของชิ้นงาน.....	18
2.6.4	จุดอ้างอิงของเครื่องมือ.....	19
2.7	อินเตอร์โพลเตอร์ในระบบการผลิต.....	19
2.7.1	วิธีของ MIT.....	20
2.7.2	วิธี Digital Differential Analyzer.....	21
2.7.2.1	การอินเตอร์โพลเส้นตรง.....	22
2.7.2.2	การอินเตอร์โพลเส้นโค้ง.....	23
2.7.3	วิธีคำนวณทางพีชคณิต.....	24
2.7.3.1	อินเตอร์โพลเส้นตรง.....	25
2.7.3.2	การอินเตอร์โพลเส้นโค้ง.....	27
2.8	บอดิสกรู.....	29
2.9	การเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์.....	32
2.10	สเต็ปปิ้งมอเตอร์.....	34
2.10.1	การทำงานของสเต็ปเปอร์มอเตอร์.....	35
2.10.2	ชนิดของสเต็ปเปอร์มอเตอร์.....	36
2.10.3	การกระตุ้นและการควบคุมการหมุนของสเต็ปเปอร์มอเตอร์.....	37
2.10.3.1	แบบเต็มคลื่นลูกเดียว.....	37
2.10.3.2	แบบเต็มคลื่นสองเฟส.....	38
2.10.3.3	ครึ่งสเต็ป.....	38
2.10.4	การคำนวณโหลดของสเต็ปเปอร์มอเตอร์.....	39
3	แผนการดำเนินงาน	
3.1	การวางแผนการดำเนินงาน.....	43
3.2	การออกแบบ และส่วนประกอบ.....	44

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา  จะต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

3.2.1	การออกแบบฮาร์ดแวร์.....	44
3.2.2	การออกแบบ โครงสร้างหลัก.....	44
3.2.3	วงจรชุดเชื่อมต่อในการควบคุม.....	46
3.2.4	การออกแบบซอฟต์แวร์.....	47
3.3	รายละเอียดการทำงาน.....	50
4	ผลการดำเนินงาน	
4.1	ผลการดำเนินงานด้านฮาร์ดแวร์.....	51
4.2	ผลการดำเนินงานด้านซอฟต์แวร์.....	52
4.2.1	รายละเอียดโปรแกรมสำหรับการควบคุมเครื่อง.....	52
4.2.1.1	การใส่โค้ดลงในโปรแกรม.....	55
4.2.1.2	การเริ่มโปรแกรม.....	56
4.3	การขึ้นรูปชิ้นงาน.....	56
4.4	ผลการดำเนินการขึ้นรูปชิ้นงาน.....	58
5	สรุปผลการดำเนินงานและอภิปรายผล	
5.1	สรุปผลการดำเนินงาน.....	59
5.1.1	สรุปผลการดำเนินงานด้านฮาร์ดแวร์.....	59
5.1.2	สรุปผลการดำเนินงานด้าน ซอฟต์แวร์.....	59
5.2	วิเคราะห์ผลการดำเนินงาน.....	59
5.3	แนวทางในการพัฒนาและปรับปรุง.....	60
	หนังสืออ้างอิง.....	61
	ภาคผนวก ก.....	ผ1-ผ34
	ภาคผนวก ข.....	ผ1-ผ21

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

สารบัญตาราง

ตารางที่	ชื่อตาราง	หน้า
2.1	ตำแหน่งแอดเดรส I/O ที่สำรองสำหรับพอร์ตขนาน.....	32
2.2	ขั้นตอนการกระตุ้นขดลวดแต่ละเฟสแบบเวฟ.....	37
2.3	แสดงขั้นตอนการกระตุ้นขดลวดแต่ละเฟสแบบ 2 เฟส.....	38
2.4	ขั้นตอนการกระตุ้นขดลวดแต่ละเฟสแบบครึ่งสเต็ป.....	38



เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

สารบัญรูป

รูปที่	ชื่อรูป	หน้า
2.1	ไดอะแกรมของแรงและความเร็ว ในการตัดฉาก โดยใบมีคมเดียว.....	4
2.2	ไดอะแกรมของความเร็ว และแผ่นย่อยของระนาบเฉือน.....	6
2.3	ระบบคลำค้ำแบบเรคแทนกูลาร์คาร์ทีเซียนสองมิติ.....	11
2.4	ระบบคลำค้ำมือขวา.....	12
2.5	การทำงานแบบสัมผัส.....	13
2.6	การทำงานแบบสัมผัส.....	13
2.7	ระบบพิกัด.....	14
2.8	ระบบพิกัดแบบเส้นตรง.....	14
2.9	ระบบคอนทัวริง.....	15
2.10	ระบบรวม.....	15
2.11	แบบชิ้นงานในระบบโคออดิเนทของเครื่องจักรกลซีเอ็นซี.....	16
2.12	วัตถุประสงค์ของการใช้จุดอ้างอิง.....	17
2.13	การวางแผนชิ้นงานที่จุดใดๆในระบบโคออดิเนท.....	18
2.14	การวางแผนชิ้นงาน โดยใช้แนวแกนของระบบโคออดิเนทเป็นหลัก.....	18
2.15	วิธีของ MIT.....	20
2.16	ทฤษฎีของวิธี DDA.....	21
2.17	วงจรมูลฐานของ DDA.....	22
2.18	วงจรรินเตอร์โพเลขันแบบเส้นตรง (DDA).....	22
2.19	การอินเตอร์โพเลขันแบบเส้นตรง (DDA).....	23
2.20	วงจรรินเตอร์โพเลขันเส้นโค้ง.....	24
2.21	การอินเตอร์โพเลขันเส้นโค้ง.....	24
2.22	การอินเตอร์โพเลขันเส้นตรง (พีชคณิต).....	25
2.23	วงจรรินเตอร์โพเลขันเส้นตรง (พีชคณิต).....	26
2.24	การอินเตอร์โพเลขันเส้นโค้ง (พีชคณิต).....	27
2.25	วงจรรินเตอร์โพเลขันเส้นโค้ง (พีชคณิต).....	28

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

2.26	องค์ประกอบในการคำนวณ.....	30
2.27	หน้าที่ของแต่ละพิน.....	33
2.28	การเข้าถึงข้อมูลระดับบิตและการทำงาน.....	33
2.29	หน้าตัดของสเต็ปมอเตอร์.....	34
2.30	สเต็ปเปอร์มอเตอร์.....	35
2.31	การพันขดลวดบนสเตเตอร์ของสเต็ปเปอร์มอเตอร์.....	36
2.32	การจ่ายกำลังไฟฟ้ากับสเต็ปเปอร์มอเตอร์ทั้ง 2 แบบ.....	37
2.33	องค์ประกอบการคำนวณของเกียร์.....	40
2.34	องค์ประกอบการคำนวณสายพาน.....	40
2.35	ความเร่งเชิงเส้นตรง (Linear Acceleration).....	41
2.36	ความเร่งเอ็กโปเนนเชียล (Exponential Acceleration).....	42
3.1	การวางแผนการดำเนินงาน.....	43
3.2	โครงสร้างของเครื่องแกะสลักสามมิติที่ได้ออกแบบ.....	44
3.3	โครงสร้างของเครื่องแกะสลักสามมิติที่ได้ออกแบบ (ภาพด้านหน้า).....	45
3.4	โครงสร้างของเครื่องแกะสลักสามมิติที่ได้ออกแบบ (ภาพด้านหลัง).....	45
3.5	โครงสร้างของเครื่องแกะสลักสามมิติที่ได้ออกแบบ (ภาพด้านบน).....	45
3.6	วงจรสมมูลของชุดเชื่อมต่อ.....	46
3.7	รายละเอียดของชุดเชื่อมต่อ.....	46
3.8	แสดงการติดตั้ง Drive Motor.....	47
3.9	หลักการทำงานชุดควบคุมของเครื่องแกะสลักสามมิติ.....	48
3.10	หลักการทำงานของ โปรแกรม.....	49
4.1	เครื่องแกะสลักสามมิติ.....	51
4.2	รูปแบบของ โปรแกรมควบคุมเครื่อง.....	52
4.3	พื้นที่แสดงผลการของโค้ด.....	53
4.4	พื้นที่สำหรับเขียนโค้ด.....	53
4.5	เมนูหลัก.....	53
4.6	พื้นที่แสดงการหมุนของหัวจับ.....	54
4.7	พื้นที่การควบคุมการเคลื่อนที่.....	54
4.8	พื้นที่บอกตำแหน่งแต่ละแกน.....	54
4.9	พื้นที่บอกตำแหน่งคำสั่ง โปรแกรม.....	54
4.10	พื้นที่ควบคุมการทำงาน.....	55

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

4.11	แสดงวิธีการเขียน โค้ด โปรแกรมการสั่งงาน.....	55
4.12	การเริ่มต้นของโปรแกรม.....	56
4.13	การจับชิ้นงาน.....	57
4.14	การปรับตำแหน่งมิคให้สัมผัสชิ้นงาน.....	57
4.15	ชิ้นงานสำเร็จ.....	58
4.16	ชิ้นงานก่อนและหลังขึ้นรูปชิ้นงาน.....	58



เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

บทที่ 1

บทนำ

1.1 ความสำคัญของโครงการ

ปัจจุบันความก้าวหน้าของเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์เป็นไปอย่างรวดเร็วมาก และเข้ามาเกี่ยวข้องกับชีวิตของเรา มากขึ้น รวมทั้งในงานอุตสาหกรรม เพราะจะมีผลในการลดต้นทุนและเวลาในการผลิตเพื่อให้แข่งขันกับคู่แข่งในเรื่อง ราคาได้ และทางเลือกหนึ่งก็คือการนำเทคโนโลยีเครื่องจักรกลอัตโนมัติ (CNC) เข้ามาช่วยในการผลิตเพื่อลดต้นทุน ด้านแรงงาน ลดเวลาการปรับตั้งเครื่อง เป็นต้น แต่เครื่องจักรกลอัตโนมัติก็ยังมีราคาแพงและการใช้งานก็ซับซ้อนมาก เพราะเป็นเครื่องจักรที่ต้องนำเข้าจากต่างประเทศซึ่งเป็นเทคโนโลยีขั้นสูง ซึ่งในประเทศไทยไม่สามารถคิดค้นประดิษฐ์ ใช้เอง

เครื่องแกะสลักสามมิติ (3D Carve Machine) เป็นเครื่องจักรหนึ่งที่น่าสนใจในความสะดวกในกระบวนการผลิต ได้ดีอย่างหนึ่ง เพราะสามารถลอกแบบและขนาดต่างๆของชิ้นงานต้นแบบเอาไว้ และทำการผลิตได้ตามรูปแบบของ ชิ้นงานต้นแบบนั้น ได้ทันทีโดยไม่ต้องเสียเวลาเขียนแบบ และปรับตั้งเครื่องใหม่ ช่วยลดระยะเวลาไปได้มาก และ ประหยัดต้นทุน แต่ด้วยราคาที่สูงมากทำให้ผู้ประกอบการต้องทำการตัดสินใจอย่างรอบคอบ ความคุ้มค่าในการที่จะนำ เครื่องแกะสลักสามมิตินี้เข้ามาใช้ในสถานประกอบการ จึงได้มีแนวคิดที่จะออกแบบเครื่องแกะสลักสามมิติในรูปแบบง่ายๆเหมาะสมสำหรับการใช้งานที่ไม่ซับซ้อนบางประเภท และเป็นต้นแบบในการพัฒนาเพื่อให้มีความสามารถ ในการใช้งานมากขึ้นในอนาคต

1.2 วัตถุประสงค์

1. ศึกษาและเรียนรู้หลักการทำงานของการควบคุมเครื่องจักรด้วยคอมพิวเตอร์
2. ศึกษาการทำงานของเครื่องแกะสลักสามมิติ
3. เพื่อสร้างเครื่องแกะสลักสามมิติ
4. เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาเครื่องจักรต่อไป

1.3 ขอบเขตการศึกษา

ปริญญาโทฉบับนี้เป็นการศึกษาเพื่อสร้างเครื่องแกะสลักสามมิติโดยมีจุดประสงค์หลักคือสามารถควบคุมและ ตั้งงานให้เครื่องสามารถทำงานได้ตามต้องการที่มีการควบคุมการทำงานของเครื่องด้วยคำสั่ง G-Code และควบคุม ด้วยคอมพิวเตอร์ผ่านทางพอร์ตขนาน การศึกษาแบ่งออกเป็น 3 ส่วนหลัก คือ

ส่วนฮาร์ดแวร์ ทำการศึกษาหลักการทำงาน ลักษณะและส่วนประกอบต่างๆ ที่จำเป็นในการออกแบบ และสร้าง เครื่อง

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ส่วนซอฟต์แวร์ ทำการศึกษาการเขียนโปรแกรม Visual Basic เพื่อเขียนโปรแกรมควบคุมเครื่อง ให้สามารถปฏิบัติตามคำสั่งที่ป้อนเข้าไปในรูปแบบคำสั่งมาตรฐาน G-Code
ส่วนการอินเทอร์เน็ต ทำการศึกษารูปแบบและวิธีการในการอินเทอร์เน็ต

1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

การทำปริญญานิพนธ์นี้หวังไว้เป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความรู้ในการเรียนรู้สิ่งต่างๆที่เกี่ยวข้องกับปริญญานิพนธ์ฉบับนี้ รวมไปถึงได้รับความรู้ใหม่ ที่จะเป็นประโยชน์ต่อไปในภายภาคหน้า และได้เรียนรู้เพิ่มเติมจากวิธีการต่างๆ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในภายภาคหน้า ทั้งนี้ยังสามารถให้ความรู้กับนักศึกษาท่านอื่นหรือผู้สนใจที่จะศึกษาที่เกี่ยวกับเรื่องนี้



เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา ๒ ละต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

บทที่ 2

ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

2.1 การตัดเฉือนโลหะ (Mechanic of Metal Cutting)

2.1.1 การตัดฉากโดยใบมีดคมเดียว (Single Edge Orthogonal Cutting)

การตัดฉากโดยคมเดียวเป็นกรณีที่ง่ายที่สุดในการตัดวัสดุ แต่ยังไม่สามารถทำความเข้าใจพฤติกรรมของวัสดุได้ครบถ้วน แนวความคิดที่นำมาพิจารณา คือ แนวความคิดแบบระนาบเฉือนบาง (Thin shear plane concept) ซึ่งตั้งอยู่บนสมมติฐานที่ว่า ในการตัดวัสดุโดยทั่วไป เนื้อชิ้นงานจะถูกเฉือนออกมาเป็นฝอย การแปรรูปของเนื้อชิ้นงานจะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและรุนแรงบนแผ่นหรือโซนบาง โดยชิ้นงานจะถูกกระทำโดยความเค้นเฉือน (Shear stress) ที่มีค่าสูงและการครากที่อัตราความเครียด (Strain rate) สูง

2.1.2 สมมุติฐาน และรูปแบบความสัมพันธ์ทางคณิตศาสตร์

ในการวิเคราะห์พฤติกรรมของวัสดุชิ้นงาน มีสมมติฐานคือ


1. ใบมีดเป็นใบมีดใบหนและคมสนิท คมมีดไม่ทื่อ ไม่ชำรุด ไม่สึกหรอ และไม่มีรอยขีดสัระหว่างพื้นผิวชิ้นงานที่ถูกตัดแล้วกับผิวหลังมีด
2. การแปรรูปของวัสดุชิ้นงานเป็นการแปรรูปในสองมิติ คือ มีการแปรรูปในระนาบปกติที่ตั้งฉากกับคมมีดเท่านั้น และไม่มีการแปรรูปในทิศทางขนานกับคมมีด สมมติว่าคมมีดอยู่กับที่ ชิ้นงานเคลื่อนที่เข้าคมมีดด้วยความเร็ว V_w (Cutting speed หรือ Work velocity)
3. การเฉือนของเนื้อวัสดุ เกิดขึ้นบนบริเวณแผ่นบางระหว่างคมมีดกับผิวอิสระของชิ้นงาน เรียกว่าระนาบเฉือน (Shear plane) โดยความเค้นบนระนาบเฉือนมีค่าสม่ำเสมอทั่วทั้งแผ่น
4. ทางด้านหลังจากระนาบเฉือน ฝอยโลหะจะเคลื่อนที่โดยผิวหลังฝอยสัมผัสกับผิวหน้ามีดด้วยความเร็ว V_c (Chip velocity) ในทิศทางตั้งฉากกับมีด โดยมีการเสียดทานเกิดขึ้นที่บริเวณรอยต่อระหว่างผิวหลังฝอยกับผิวหน้ามีด จนถึงบริเวณหนึ่ง ฝอยโลหะก็จะโค้งออกจากผิวหน้ามีด
5. ฝอยโลหะจะอยู่ในสภาพของเทหวัตถุอิสระ (Free body) ที่อยู่ในสภาพสมดุล โดยมีแรงรวม R (Resultant cutting force) กระทำที่ระนาบเฉือน และแรงปฏิกิริยา R' (Reaction force) กระทำที่ผิวหลังฝอย โดยที่แรงสองแรง คือ R และ R' นี้ “มีขนาดเท่ากัน มีทิศทางตรงข้าม และซ้อนแกน หรืออยู่บนเส้นตรงเดียวกัน” สมมติฐานข้อนี้มีชื่อเรียกว่า “หลักการของการซ้อนแกน”

ในการวิเคราะห์แรงตัด เพื่อให้การวิเคราะห์ง่ายขึ้นเมอร์แซนท์ (Merchant) สมมติว่า แรงและความเร็วกระทำที่คมมีด จากนั้นเขียน ไดอะแกรมของแรง และ ไดอะแกรมของความเร็วที่เกี่ยวข้องกับการแปรรูปของวัสดุชิ้นงาน ดังใน

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

รูปที่ 2.1 เนื่องจากไม่มีการแปรรูปในทิศทางตั้งฉากกับคมมีด ดังนั้น ความกว้างของชิ้นงานก่อนตัด (b_w) และความกว้างของฝอยหลังการตัด (b_c) จะมีค่าคงที่เท่ากัน กล่าวคือ

$$b_w = b_c = b \quad (2.1)$$

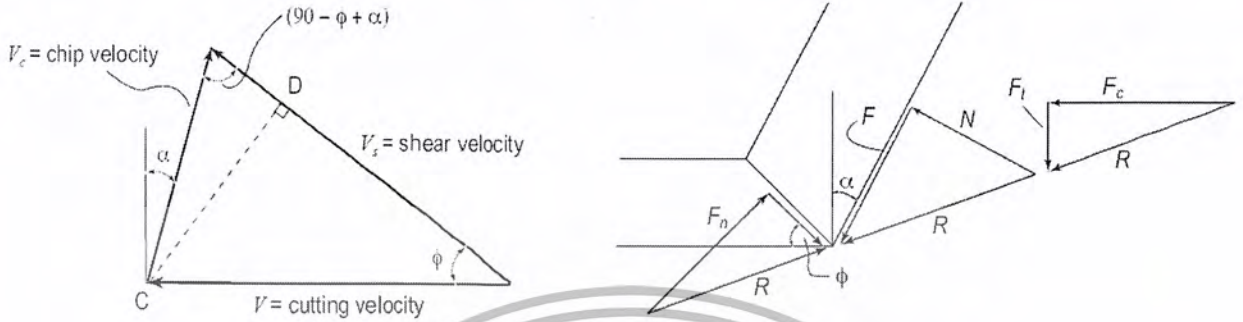

รูปที่ 2.1 ไคอะแกรมของแรงและความเร็ว ในการตัดฉากโดยใบมีดคมเดียว

เมื่อพิจารณาไคอะแกรมของแรงจะพบว่า แรงเฉือน F_s ที่กระทำบนผิวของฝอย คือผลคูณของความต้านทานการเฉือน (Shear strength, τ) ของวัสดุชิ้นงาน กับพื้นที่ของระนาบเฉือน A_s นั่นก็คือ

$$F_s = \tau A_s = \frac{\tau A_s}{\sin \phi} = \frac{\tau b t}{\sin \phi} \quad (2.2)$$

เมื่อพื้นที่หน้าตัดของรอยตัด $A = b t$ (2.3)

ซึ่งอยู่ในระนาบตั้งฉากกับความเร็วในการตัด v และแรง F_n ในทิศทางตั้งฉากกับระนาบเฉือน แสดงได้โดยค่าของแรงรวม R ที่กระทำกับฝอย ที่กระทำบนระนาบเฉือนนั้นคือ

$$F_n = F_s / \tan(\phi + \beta - \alpha) \quad (2.4)$$

$$\begin{aligned} R &= F_s / \cos(\phi + \beta - \alpha) = \tau A_s / \sin \phi \cos(\phi + \beta - \alpha) \\ &= \tau A / \sin \phi \cos(\phi + \beta - \alpha) \\ &= \tau b t / \sin \phi \cos(\phi + \beta - \alpha) \end{aligned} \quad (2.5)$$

ในการตัดวัสดุ นิยมแสดงค่าแรงตัดโดยแรงในสองทิศทางที่ตั้งฉากกัน คือ แรงกำลัง (Power force, F_c) และแรงยัน (Thrust force, F_t) แรงสองแรงนี้แสดงโดย

$$\begin{aligned} F_c &= R \cos(\beta - \alpha) \\ &= \frac{F_s \cos(\beta - \alpha)}{\cos(\phi + \beta - \alpha)} \\ &= \frac{\tau A \cos(\beta - \alpha)}{\sin \phi \cos(\phi + \beta - \alpha)} \\ &= \frac{\tau b t \cos(\beta - \alpha)}{\sin \phi \cos(\phi + \beta - \alpha)} \end{aligned} \quad (2.6)$$

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา 4 จะต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

และ

$$\begin{aligned}
 F_t &= R \sin(\beta - \alpha) \\
 &= \frac{F_s \sin \beta - \alpha}{\sin \phi \cos(\phi + \beta - \alpha)} \\
 &= \frac{\tau A \sin \beta - \alpha}{\sin \phi \cos(\phi + \beta - \alpha)} \\
 &= \frac{\tau b t \sin \beta - \alpha}{\sin \phi \cos(\phi + \beta - \alpha)}
 \end{aligned} \tag{2.7}$$

กำลังที่ใช้ในการตัด P คือ ผลคูณระหว่างแรง F_c และความเร็วตัด v นั่นก็คือ

$$P = F_c v \tag{2.8}$$

จากการพิจารณาไดอะแกรมของความเร็ว จะพบว่า

$$v_c \cos \alpha = v_s \sin \phi \tag{2.9}$$

$$v_c \sin(90^\circ - \phi + \alpha) = v_c \cos(\phi - \alpha) = v \sin \phi \tag{2.10}$$

$$v_c = \frac{v \sin \phi}{\cos(\phi - \alpha)} \tag{2.11}$$

$$v_s = \frac{v \cos \alpha}{\cos(\phi - \alpha)} \tag{2.12}$$

ดังนั้น

$$\begin{aligned}
 \tan \phi &= \frac{v_c \cos \alpha}{v - v_c \cos \alpha} \\
 &= \frac{v_c / v \cos \alpha}{1 - v_c / v \sin \alpha}
 \end{aligned} \tag{2.13}$$

ถ้า l เป็นความยาวชิ้นงานก่อนตัด และ l_c เป็นความยาวของฝอยที่เกิดขึ้นจากการตัดจะพบต่อไปว่า

$$R_l = \frac{v_c}{v} = \frac{l_c}{l} \tag{2.14}$$

เมื่อ R_l เป็นค่าอัตราส่วนความยาวของฝอยต่อความยาวของชิ้นงาน (Chip length ratio) โดยปกติแล้ว R_l จะมีค่าน้อยกว่า 1 และสมการที่ (2.13) อาจเขียนใหม่เป็น

$$\tan \phi = \frac{R_l \cos \alpha}{1 - R_l \cos \alpha} \tag{2.15}$$

สมมติฐานอีกข้อหนึ่งที่จะนำมาใช้ คือ หลักการทรงมวล (Conservation of mass) โดยจะถือว่ามวล (หรือน้ำหนัก) ของวัสดุก่อนและหลังการตัดมีค่าคงเดิม ไม่มีการสูญหาย ดังนั้น

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา 5 จะต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

$$\frac{bt}{\rho_w} = bt_c l_c \rho_c = W \quad (2.16)$$

เมื่อ W เป็นน้ำหนักของชิ้นงานที่ถูกตัดออกไป ซึ่งจะเท่ากับน้ำหนักของฝอยที่เกิดขึ้น t เป็นความลึก หรือความหนาของฝอยก่อนการตัด ส่วนค่าของความหนาแน่น ρ_w ก่อนการตัด และ ρ_c หลังการตัด อาจจะได้ว่ามีค่าคงที่ ρ เท่ากัน ดังนั้นอาจจะแสดงได้ว่า

$$\frac{l_c}{l} = \frac{t}{t_c} = R \quad (2.17)$$


และ
$$l = \frac{W}{bt\rho} \quad (2.18)$$

สมการที่ (2.18) ใช้คำนวณหาความยาว l ของฝอยโลหะก่อนการตัดได้ โดยค่าน้ำหนัก W ได้จากการนำตัวอย่างฝอยไปชั่ง ความยาว l_c ได้จากการวัดความยาวของตัวอย่างฝอย ความกว้าง b และความหนา t เป็นค่าเรขาคณิตที่ทราบอยู่แล้ว ส่วนค่าความหนาแน่น ρ เป็นคุณสมบัติของวัสดุที่ทราบจากเอกสารหรือการทดลองจากนี้จะหาค่า R_f จาก

$$R_f = \frac{l_c}{W} = \frac{l_c bt\rho}{W} \quad (2.19)$$

เมื่อทราบค่า R_f จากสมการ (2.19) แล้ว ก็สามารถหามุมเฉือน (Shear angle, ϕ) ได้จากสมการที่ (2.15)

เมอร์แซนต์ (Merchant) สมมติว่าระนาบเฉือนเกิดขึ้นที่ละแผ่นเล็กๆ และสามารถคำนวณหาความเครียดของการเฉือน (Shear strain, γ_s) จากไดอะแกรมของความเร็วในรูปที่ 2.2 ได้ดังนี้

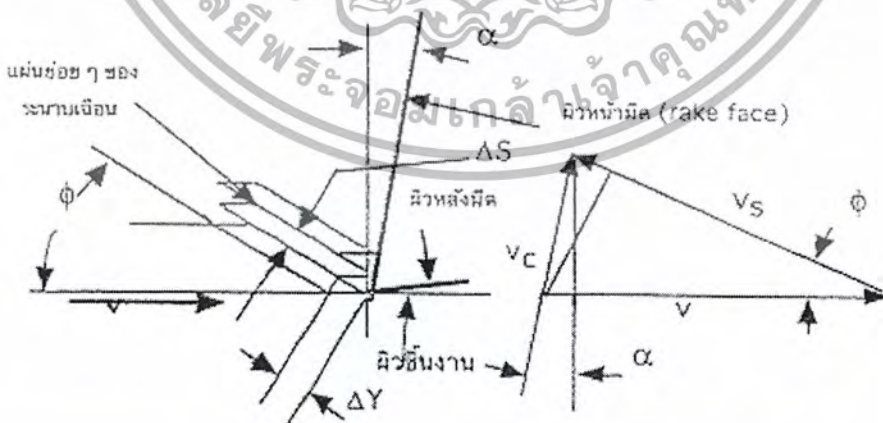

รูปที่ 2.2 ไดอะแกรมของความเร็ว และแผ่นย่อยของระนาบเฉือน

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา 6 จะต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

$$\begin{aligned}\gamma_s &= \frac{\Delta Y}{\Delta S} = \frac{v_s}{v \sin \phi} \\ &= \frac{(v \cos \phi + v_c \sin \alpha)}{v \sin \phi}\end{aligned}\quad (2.20)$$

$$\text{แต่} \quad v_c \cos \alpha = v \sin \phi \quad (2.21)$$

แทนค่า v_c จากสมการ(2.16) ลงในสมการ(2.21) จะได้ว่า

$$\begin{aligned}\gamma_s &= \frac{\left(v \cos \phi + \frac{v \sin \phi \sin \alpha}{\cos \alpha} \right)}{v \sin \phi} \\ &= \left(\cos \phi \cos \alpha + \frac{\sin \phi \sin \alpha}{\sin \phi \cos \alpha} \right) \\ &= \frac{\cos(\phi - \alpha)}{\sin \phi \cos \alpha}\end{aligned}\quad (2.22)$$

ค่าของอัตราความเครียดจากการเฉือน (Shear strain rate, γ'_s) หาได้จาก

$$\begin{aligned}\gamma'_s &= \frac{v_s}{\Delta S} = \frac{(v \cos \phi + v_c \sin \alpha)}{\Delta S} \\ &= \frac{\left(v \cos \phi + \frac{v \sin \phi \sin \alpha}{\cos \alpha} \right)}{\Delta S} \\ &= \frac{v \cos(\phi - \alpha)}{\Delta S \cos \alpha} \\ &= \frac{v(\cos \phi \cos \alpha + \sin \phi \sin \alpha)}{\Delta S}\end{aligned}\quad (2.23)$$

ค่าของความหนาของระนาบเฉือน ΔS อาจจะต้องหาจากการทดลองวัดจากชิ้นงาน

2.2 ซีเอ็นซี (Computer Numerical Control; CNC)

องค์ประกอบของการควบคุมเครื่อง

องค์ประกอบหรือชิ้นส่วนของเครื่องและสลักสามมิติ ที่ทำหน้าที่เข้าตัดเฉือนชิ้นงาน และองค์ประกอบอื่นๆ ที่ช่วยเสริมการทำงานตัดเฉือนให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น จะถูกควบคุมโดย โปรแกรม ด้วยวิธีการควบคุมแบบต่างๆ กัน

2.2.1 แนวแกนป้อน (Feed axis)

แนวแกน (Axis) หมายถึง แนวการเคลื่อนที่ขององค์ประกอบของเครื่องจักร เช่น โต๊ะงาน เพลลาหัวเครื่อง อุปกรณ์ลำเลียงเครื่องเครื่องมือ (Tool carriers)

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา⁷ และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

เครื่องจักรกลซีเอ็นซีมีแนวแกนอยู่หลายแนวแกนทำให้สามารถตัดเคลื่อนชิ้นงานให้เป็นรูปทรงต่างๆ ที่ต้องการได้ การกำหนดแนวแกนต่างๆ ของเครื่องจักรกลซีเอ็นซีจะกำหนดตามมาตรฐานสากลภายใต้หัวข้อเรื่อง Coordinate axes and direction of movement for numerically machinery ซึ่งจะกำหนดแนวแกนเหล่านี้โดยใช้ตัวอักษร X Y และ Z เครื่องแกะสลักสามมิติจะมีแนวแกนเหมือนกับเครื่องกลึง นั่นคือ จะมีการป้อนอยู่ 2 แนวแกน คือ แกน X และแกน Z ทั้งสองแนวแกนจะอยู่ที่ชุดแท่นเลื่อน (Compound slide) ซึ่งมีอุปกรณ์ลำเลียงเครื่องมือ (Tool Carrie) ติดตั้งอยู่ ลักษณะเช่นนี้จึงสามารถป้อนชิ้นงานรูปทรงต่างๆ กันได้ตามต้องการ

2.2.2 การขับป้อน (Feed drives)

การเคลื่อนที่เรียงลำดับกันหรือพร้อมๆ กันอย่างต่อเนื่องของแนวแกนป้อน จะทำให้เกิดการตัดเคลื่อนของเครื่องมือตัดในชิ้นงาน

การขับป้อนจะทำให้เกิดการเคลื่อนที่ของแท่นเลื่อน ในขณะที่ตัดเคลื่อนแท่นเลื่อนอาจพาให้ชิ้นงานเคลื่อนที่หรือคมตัดเคลื่อนที่ก็ได้ ระบบขับป้อนโดยทั่วไปจะใช้มอเตอร์กระแสตรงในการหมุนขับและควบคุมการทำงาน ด้วยวงจรอิเล็กทรอนิกส์จากภายนอก มอเตอร์ชนิดนี้จะสามารถหยุดหมุนและเบรกให้หยุดได้ทั้งสองทิศทางขณะตัดเคลื่อนชิ้นงาน การเคลื่อนที่ป้อนขับจึงต้องเป็นไปอย่างสม่ำเสมอและสามารถต้านแรงกระทำจากภายนอกได้ เช่น แรงตัดเคลื่อน เป็นต้น ด้วยเหตุนี้ระบบขับป้อนจึงต้องรับการออกแบบให้มีความแข็งแรงสูง การเคลื่อนที่คงที่และสม่ำเสมอ สามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนอัตราป้อนได้อย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ในขณะที่ทำงานคมตัดอาจท้อหรือการเคลื่อนที่ของแท่นเลื่อนถูกกีดขวาง หรือการเร่งอัตราป้อนให้เคลื่อนที่เร็วและหยุด โดยทันทีทันใด สาเหตุเหล่านี้จะทำให้มอเตอร์รับภาระมากเกินไป (Over loading) ซึ่งอาจทำให้มอเตอร์เสียหายได้ ดังนั้นจึงต้องมีการป้องกันอุบัติเหตุเหล่านี้ โดยทั่วไปแล้วจะใช้คลัตช์แบบลุดกลิ้ง (Over running clutch) ร่วมกับวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ปัจจุบันนี้จึงทำให้ระบบขับป้อนสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพก็คือ การเลือกอุปกรณ์ในระบบขับป้อนให้เหมาะสมกับการทำงานของเครื่องจักรและการออกแบบวงจรควบคุมการทำงานที่มีประสิทธิภาพ

มอเตอร์ เครื่องจักรกลซีเอ็นซีสมัยใหม่จะออกแบบระบบขับแบบเซอร์โว (Servo drives) ทำให้สามารถปรับอัตราป้อนและความเร็วรอบได้ โดยไม่มีขีดจำกัดของชิ้นความเร็วรอบและอัตราป้อน มอเตอร์ที่ใช้ในระบบขับป้อนโดยทั่วไปจะมีอยู่ 3 ชนิดด้วยกัน คือ

ก) มอเตอร์กระแสตรง (DC motor) ลักษณะ โครงสร้างของมอเตอร์กระแสตรงจะใช้เป็นแม่เหล็กถาวรที่มี 4 6 หรือ 8 ขั้ว ประกอบด้วย เบรก (Break) แกนมอเตอร์ (Rotor) อุปกรณ์วัดรอบ (Tachogenerator) และอุปกรณ์วัด (Measuring box)

การใช้มอเตอร์กระแสตรง ทำให้สามารถปรับอัตราป้อนได้ละเอียดและมีวงจรควบคุมที่ไม่ซับซ้อน แต่ก็มีข้อเสียตรงที่มอเตอร์ชนิดนี้ต้องใช้ใช้แรงดัน ซึ่งจะต้องคอยทำความสะอาดและเปลี่ยนเมื่อแปลงถ่านหมด นอกจากนี้ แรงดันยังทำให้แกนมอเตอร์สึกหรอนเป็นผลทำให้กำลังมอเตอร์ลดลง ข้อเสียอีกประการหนึ่งก็คือ หากต้องการกำลังขับสูง มอเตอร์ก็จะมีขนาดใหญ่ด้วย และเมื่อใช้ความเร็วรอบสูงๆ จะทำให้แรงบิดน้อยลง ดังนั้น จึงมักใช้กับเครื่องจักรกลเอ็นซีขนาดเล็กและขนาดกลาง

ข) มอเตอร์แบบขั้น (Stepping motor) เป็นมอเตอร์ที่ทำงานแบบต่อเนื่อง โดยการแปลงคลื่นสัญญาณที่ป้อนเข้าไปในระบบให้เป็นการเคลื่อนที่เชิงมุม การหมุนในแต่ละมุมหรือขั้นที่เปลี่ยนไปหนึ่งขั้นจะเท่ากับหนึ่งคลื่นสัญญาณ ดังนั้น ตำแหน่งของเพลาคงถูกกำหนดโดยจำนวนคลื่นสัญญาณที่ป้อนเข้าไปในระบบ และความเร็วในการหมุนของ

เพลจะวัดเป็นจำนวนขั้นต่อวินาที (Step per second) ซึ่งจะเท่ากับความเร็วของคลื่นสัญญาณที่ป้อนเข้าในระบบที่วัดเป็นจำนวนคลื่นต่อวินาที (Pulses per second) ความเที่ยงตรงของระบบจะขึ้นอยู่กับความสามารถของมอเตอร์ในการแบ่งขั้นการหมุนตามจำนวนคลื่นสัญญาณที่ป้อนเข้าในระบบ แรงบิดของมอเตอร์นี้จะลดความเร็วในการหมุนแบ่งเพิ่มขึ้น ดังนั้น จึงเหมาะสำหรับเครื่องจักรกลเล็กๆ ที่ไม่ต้องใช้กำลังข้มมาก

ค) มอเตอร์กระแสสลับ (Alternate-current motor) ส่วนใหญ่จะเป็นมอเตอร์แบบซิงโครนัส (Synchronous) ข้อดีของมอเตอร์ชนิดนี้คือ ไม่ต้องเปลี่ยนแปลงถ่าน ทำให้สามารถลดการบำรุงรักษาได้มาก และมอเตอร์ขนาดเดียวกันเมื่อเปรียบเทียบกับมอเตอร์จะสามารถให้แรงบิดได้ดีกว่า และมีขนาดเล็กกว่าด้วย ส่วนข้อเสียของมอเตอร์แบบนี้คือ วงจรควบคุมจะมีความซับซ้อนมากกว่าวงจรควบคุมมอเตอร์กระแสตรง

บอลสกรู (Ball screws) หัวใจของระบบขับเคลื่อนของเครื่องจักรกลซีเอ็นซี คือ การส่งกำลังข้มด้วยบอลสกรู ซึ่งมีลูกบอลไหลหมุนเวียนอยู่ตลอดเวลา บอลสกรูจะประกอบด้วยสกรูกับนัตที่มีลักษณะเป็นเกลียวกลม ร่องเกลียวกลมบนบอลสกรูและในนัตจะหุบแข็งและเสียดสีในผิวเรียบมันเพื่อลดความฝืด และเพิ่มความแม่นยำในการเคลื่อนที่ เมื่อมอเตอร์หมุนขับสกรู นัตจะเคลื่อนที่ไปตลอดความยาวของสกรูพาให้แท่นเลื่อนและโต๊ะงานเคลื่อนที่ไปตามรางเลื่อน

ภายในตัวนัตจะประกอบไปด้วยชุดของลูกบอลจำนวนมาก ทำให้มั่นใจได้ว่าความเสียดทานในการส่งกำลังข้มจากสกรูไปยังแท่นเลื่อนจะมีน้อยมาก นัตจะถูกแบ่งออกเป็นสองซีก และขั้นประกบยึดเข้าด้วยกัน โดยมีการเตรียมแรงอัดไว้ก่อน (Preload) ทำให้สามารถลดระยะคลอน (Backlash) ให้เหลือน้อยที่สุดจนแทบจะไม่มีเลยได้ทำให้การเคลื่อนที่ของแท่นเลื่อนมีความเที่ยงตรงสูงสามารถทำงานซ้ำๆ กันได้

การต่อกำลังข้มระหว่างมอเตอร์กับบอลสกรู จะมีชุดคลัตช์ความฝืดเป็นตัวเชื่อม ซึ่งนอกจากจะมีหน้าที่ต่อกำลังข้มแล้วยังมีหน้าที่ป้องกันอุบัติเหตุที่เกิดจากแท่นเลื่อนหรือโต๊ะงานชนหรือกระทบกับสิ่งกีดขวางไม่ให้เครื่องจักรกลซีเอ็นซีเกิดความเสียหายมากเกินไป กล่าวคือเมื่อมีการชนหรือกระทบกันขึ้นจนแรงมากถึงกำหนดชุดคลัตช์ก็จะตัดระบบการส่งกำลังข้มระหว่างมอเตอร์กับบอลสกรูทันที

2.2.3 ระบบวัดขนาด (Measuring system)

การเคลื่อนที่ไปที่ตำแหน่งต่างๆ ในแต่ละแนวแกนของแท่นเลื่อน จะถูกส่งไปยังระบบควบคุมโดยระบบวัดขนาด การวัดตำแหน่งของแท่นเลื่อนสามารถที่จะวัดได้ทั้ง โดยตรง (Direct measurement) และ โดยทางอ้อม (Indirect measurement)

การวัดตำแหน่งโดยตรง วิธีนี้จะใช้สเกลวัด (Measuring scale) ยึดติดกับแท่นเลื่อนหรือโต๊ะทำงานโดยตรง ข้อดีของวิธีนี้ก็คือ ความไม่เที่ยงของตรงของสกรุนำเลื่อน (Lead screw) ระบบขับจะไม่มีผลต่อค่าที่อ่านได้ อุปกรณ์อ่านค่าวัด (Measuring valve resolves) จะอ่านข้อมูลในการวัดสเกลวัด (Measuring scale grid) และแปลงข้อมูลนี้เป็นสัญญาณไฟฟ้าและส่งกลับไปยังระบบควบคุม

การวัดตำแหน่งโดยอ้อม การเคลื่อนที่ของแท่นเลื่อนจะได้รับกำลังข้มมาจากการหมุนของบอลสกรู อุปกรณ์เปลี่ยนค่าวัด (Resolve) จะบันทึกการเคลื่อนที่หมุนของแผ่นจานสัญญาณ (Pulse disk) ที่ต่อติดอยู่กับบอลสกรู และส่งต่อไปยังระบบควบคุมของเครื่อง ระบบควบคุมก็จะใช้สัญญาณที่ได้รับนี้ไปคำนวณหาระยะทางการเคลื่อนที่ของแท่นเลื่อนจากสัญญาณการหมุน (Rotation pulses) ของแผ่นจานสัญญาณ

นอกจากการวัดตำแหน่งทางตรงและทางอ้อมแล้ว ในระบบการวัดขนาดของเครื่องจักรกลซีเอ็นซีที่ต้องการให้การวัดตำแหน่งมีความเที่ยงตรงตลอดแนวแกนป้อน จะต้องต่อระบบขับป้อนเข้ากับอุปกรณ์วัดที่เหมาะสม อุปกรณ์วัด

โดยทั่วไปจะประกอบด้วยสเกลกับอุปกรณ์อ่านค่าวัดที่สามารถอ่านสเกลได้ สเกลที่ใช้ในอุปกรณ์วัดมีอยู่ด้วยกัน 2 ชนิด คือ สเกลวัดแบบรหัส (Code measuring scale) กับสเกลวัดแบบช่อง (Division grid) การใช้สเกลวัดทั้ง 2 ชนิดนี้จะขึ้นอยู่กับวิธีการวัดตำแหน่ง (Position measurement) วิธีการวัดตำแหน่งที่นิยมใช้กันทั่วไปมีอยู่ 2 วิธี คือ การวัดตำแหน่งแบบสัมบูรณ์ (Absolute position measurement) กับการวัดตำแหน่งแบบต่อเนื่อง หรือแบบลูกโซ่ (Incremental or chain position measurement) ซึ่งมีความต่างกันดังรายละเอียดต่อไปนี้

การวัดตำแหน่งแบบสัมบูรณ์ หมายความว่า ค่าตำแหน่งต่างๆ สามารถวัดได้ตลอดเวลาและเป็นอิสระจากสถานะของเครื่องและระบบควบคุม ทั้งนี้เพราะค่าต่างๆ เหล่านี้จะวัดอ้างอิงจากจุดศูนย์อ้างอิง (Fix zero datum) เสมอ

การวัดตำแหน่งแบบสัมบูรณ์ จะใช้สเกลวัดแบบรหัส (Code measuring scale) ของเครื่อง (Machine zero point) ซึ่งเป็นตำแหน่งที่มีการอ้างอิงที่แน่นอนและถาวรของเครื่องจักรกลซีเอ็นซี ข้อสำคัญของการใช้วิธีการวัดตำแหน่งแบบนี้คือ ความยาวของช่วงอ่านค่าวัดของสเกลจะต้องยาวกว่าระยะเคลื่อนทำงานของแท่นเคลื่อนเพื่อให้ระบบควบคุมของเครื่องสามารถอ่านค่าวัดได้ทุกตำแหน่งสเกลนี้จะใช้รหัสเป็นระบบตัวเลขฐานสอง (Binary system)

การวัดตำแหน่งแบบต่อเนื่อง หมายความว่า ระยะเคลื่อนสั้นๆ ตามความที่กำหนด ดังนั้นในการวัดตำแหน่งอาจจะเป็นการเพิ่มหรือลดขนาดความยาวในการเคลื่อนที่ที่วัดอยู่ก็ได้ ในระหว่างการเคลื่อนที่ของแท่นเคลื่อนระบบควบคุมจะทำการนับจำนวนส่วนแบ่งที่ตำแหน่งใหม่แตกต่างจากตำแหน่งก่อนหน้าเสมอ

วิธีการวัดตำแหน่งแบบต่อเนื่อง สเกลวัดจะแบ่งเป็นช่อง (Grid) แบบต่างๆ โดยที่แต่ละช่องจะมีพื้นที่สว่างกับทึบสลับกันไป เมื่อแท่นเคลื่อนเคลื่อนที่ ช่องนี้จะวิ่งผ่านอุปกรณ์เปลี่ยนค่าวัด (Resolver) ซึ่งจะทำหน้าที่นับจำนวนช่องพื้นที่สว่างและทึบ จากนั้นก็ส่งสัญญาณไฟฟ้าไปยังระบบควบคุมของเครื่อง ระบบควบคุมก็จะนำสัญญาณนี้มาคำนวณหาตำแหน่งสุดท้ายของแท่นเคลื่อนที่แตกต่างจากตำแหน่งก่อนหน้า ในทางปฏิบัติที่ต้องการให้วิธีการวัดแบบนี้ทำงานได้อย่างถูกต้อง เมื่อเริ่มเปิดสวิทช์ระบบควบคุมของเครื่องควรจะต้องเคลื่อนไปยังจุดที่ทราบค่าระยะห่างจากจุดศูนย์ของเครื่อง จุดนี้จะเรียกว่า “จุดอ้างอิง” (Referent point) หลังจากทีแท่นเคลื่อนในแนวแกนต่างๆ เคลื่อนไปยังจุดอ้างอิงแล้ว อุปกรณ์อ่านค่าวัดก็จะสามารถทำหน้าที่วัดตำแหน่งด้วยของสเกลได้

2.3 แนวคิดพื้นฐาน


ระบบคู่ลำดับแบบเรกแทนกูลาร์คาร์ทีเซียน

การแสดงผลข้อมูลของขนาดสัดส่วนให้แก่ระบบคอมพิวเตอร์นั้น ชิ้นงานเหล่านี้จะถูกนิยามในรูปอนุกรมของจุดเส้นตรง และเส้นโค้ง นั่นคือ นิยามให้อยู่ในรูปเรขาคณิตของผิวหน้าชิ้นงาน (Part surface) กระบวนการ NC นี้ได้ใช้ระบบของคู่ลำดับ (Coordinate) เพื่อสร้างรูปเรขาคณิต

2.3.1 ระบบสองมิติ (2D)

ระบบคู่ลำดับที่ง่ายที่สุด คือ ระบบสองมิติ (Two-dimensional system) หรือระบบสองแกน รูปที่ 1.2 เป็นระบบสองมิติที่ถูกสร้างขึ้นด้วยเส้นตรงสองเส้นที่มีสเกลบ่งอยู่ และเส้นตรงสองเส้นนี้ต่างตั้งฉากซึ่งกันและกัน จุดที่ตัดกันของเส้นตรงสองเส้นนี้ จะเป็นจุดศูนย์กลางของเส้นตรงทั้งสอง ดังนั้น เส้นตรงทั้งสองจึงเป็นแกนคู่ลำดับ (Coordinate axes) และจุดตัดกันเรียกว่าจุดกำเนิด (Origin) ซึ่งกำหนดว่า $X = 0, Y = 0$

เครื่องหมายของแกนนั้น พิจารณาจากทิศทางที่ออกจากจุดกำเนิด ดังที่แสดงไว้ในรูปที่ 2.3 แกน X ที่อยู่ทางซ้ายของจุดกำเนิดจะเป็นลบ และเป็นบวกเมื่ออยู่ทางขวาของจุดกำเนิดในทำนองเดียวกัน แกน Y ที่อยู่ใต้จุดกำเนิดจะเป็นลบ และเป็นบวกเมื่ออยู่เหนือจุดกำเนิด ตำแหน่งจุดใดๆ บนระนาบนี้จะถูกพิจารณาและถูกบรรยายได้โดยอ้างอิงจุดกำเนิด

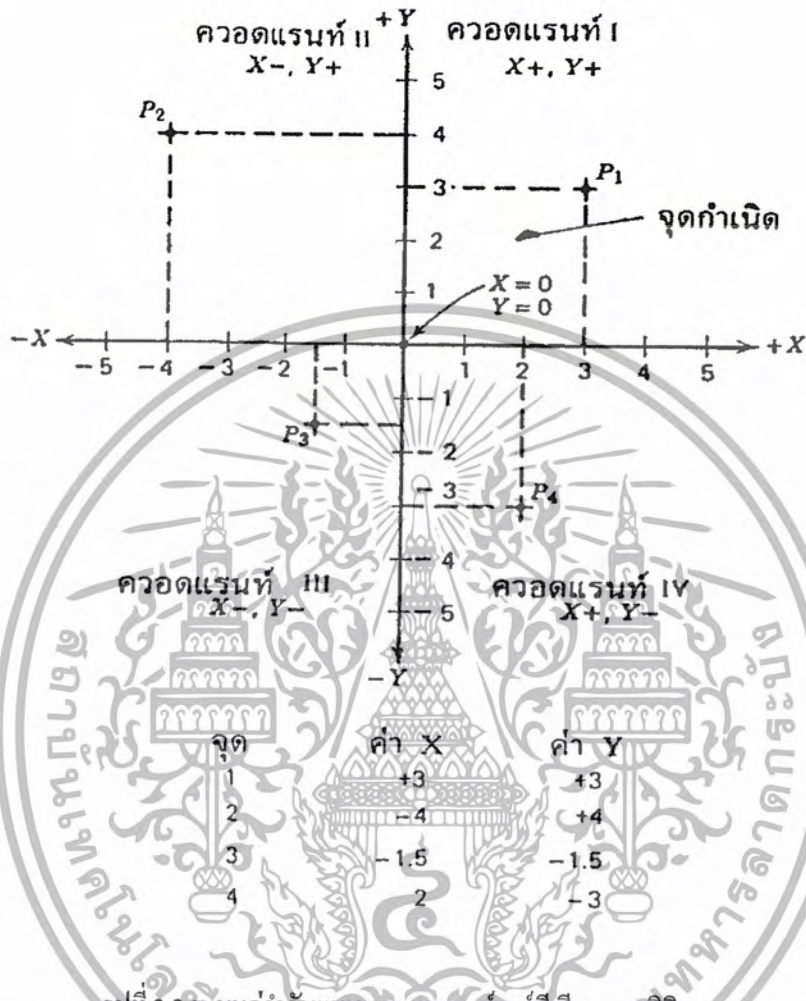


รูปที่ 2.3 ระบบค่าดับแบบเรคแทนกูลาร์คาร์ทีเซียนสองมิติ

ระนาบดังกล่าวยังสามารถแบ่งออกได้เป็นสี่ควอดแรนท์ คือ ควอดแรนท์ 1 ควอดแรนท์ 2 ควอดแรนท์ 3 และควอดแรนท์ 4 เครื่องหมายค่าดับของจุดที่อยู่ภายในระนาบนี้ จะถูกพิจารณาโดยตำแหน่งควอดแรนท์ ดังนั้นจุดใดๆ ที่อยู่ในควอดแรนท์ 1 จะได้ว่า X เป็น “บวก” และ Y เป็น “ลบ” อยู่ในควอดแรนท์ 2 จะได้ว่า X เป็น “ลบ” และ Y เป็น “บวก” อยู่ในควอดแรนท์ 3 จะได้ว่า X เป็น “ลบ” และ Y เป็น “บวก” และอยู่ในควอดแรนท์ 4 จะได้ว่า X เป็น “บวก” และ Y เป็น “ลบ” แต่ละจุดจะมีตำแหน่งเอกลักษณ์ของตัวเอง และสามารถนิยามในเชิงคณิตศาสตร์ได้ ค่า Y จะหาได้จากระยะที่ห่างจากแกน X และค่า X จะหาได้จากระยะที่ห่างจากแกน Y ค่าเหล่านี้หมายถึง ค่าดับของจุด

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

2.3.2 ระบบสามมิติ (3D)

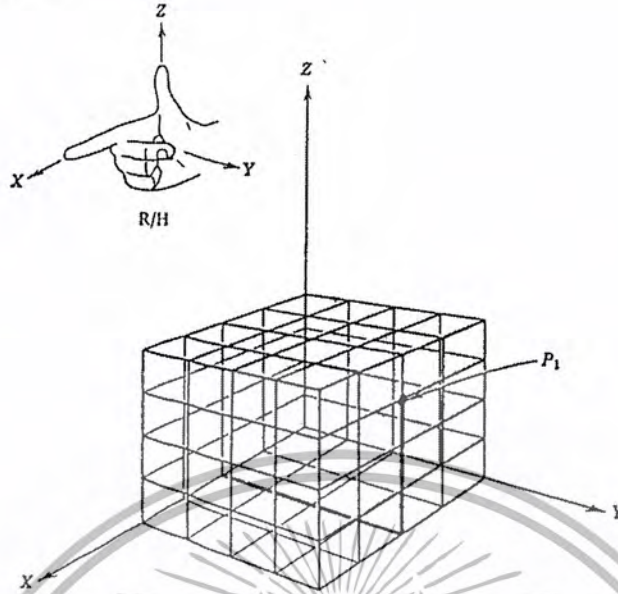

รูปที่ 2.4 ระบบคู่ลำดับมือขวา

หากเพิ่มแกนคู่ลำดับ Z เพิ่มขึ้นอีกแกนหนึ่ง เข้ากับแกน X และแกน Y ของระบบคู่ลำดับสองมิติแล้ว จะสามารถสร้างระบบสามมิติ (Three dimensional system) หรือสามแกนขึ้นได้ ดังแสดงในรูปที่ 2.4 และอาจกล่าวได้อีกว่า ระบบคู่ลำดับสามมิตินั้นสร้างขึ้นจากเส้นตรงที่ตั้งฉากซึ่งกันและกันในสเปซ (Space) เส้นตรงเหล่านี้จะถูกนิยามให้มีหน่วยเหมือนกันกับกรณีของระบบสองมิติ กล่าวคือ จุดนี้จะเป็นจุดกำเนิด และมีค่าคู่ลำดับของ $X = 0, Y = 0$ และ $Z = 0$ แกนที่จับกันเป็นคู่ๆ จะทำให้เกิดระนาบคู่ลำดับ XY, XZ และ YZ ถ้า P เป็นจุดใดในสเปซ ค่าคู่ลำดับ X, Y และ Z จะสามารถสร้างได้จากระบบที่ตั้งฉากกับแกนคู่ลำดับ ในแต่ละแกนกับจุดตัดที่ P ระยะทางที่วัดจากจุดกำเนิดไปตามแกน X, Y และ Z คือ คู่ลำดับ X, Y และ Z ของจุด P


2.4 ระบบการเคลื่อนที่

การเคลื่อนที่ของระบบ NC อาศัยการเขียนโปรแกรมขึ้น เพื่อส่งให้เครื่องกลเคลื่อนที่ไป การเคลื่อนที่ที่แบ่งออกเป็นสองระบบ คือ ระบบสัมพัทธ์ (Incremental system) และระบบสัมบูรณ์ (Absolute system)

2.4.1 ระบบสัมพัทธ์


ในการเขียนโปรแกรมแบบสัมพัทธ์นั้น จำเป็นต้องเข้าใจเรื่องของขนาดสัดส่วนแบบสัมพัทธ์ด้วย การทำงานในระบบสัมพัทธ์นั้น จะทำงานในลักษณะสัมพัทธ์ (Increment) จากตำแหน่งปัจจุบันออกไปไม่ว่าจะเป็นชิ้นงานหรือมิตัด การคำนวณจะเริ่มจากตำแหน่งของมิตัดหรือของโต๊ะงานไปยังตำแหน่งที่จะไป เครื่องหมายลบและบวกจะหมายถึงการเพิ่มไปในทางบวกหรือลบ การเคลื่อนที่ไปในทิศทาง X ที่เป็นบวก ไม่ได้หมายความว่า เดินไปในแกน +X แต่หมายถึง การให้เคลื่อนที่ไปทางขวาโดยไปตามแนวแกน X จากตำแหน่งปัจจุบัน

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

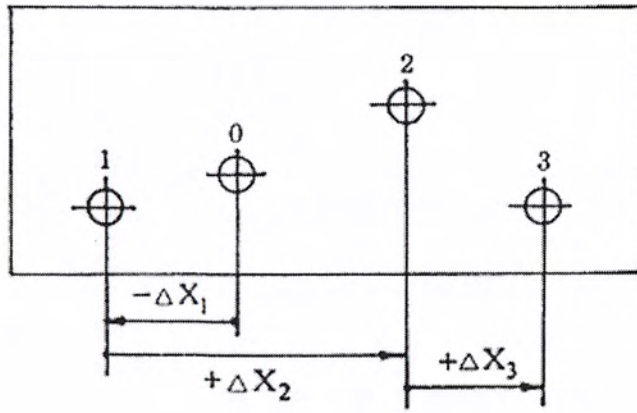

รูปที่ 2.5 การทำงานแบบสัมพัทธ์

2.4.2 ระบบแบบสัมบูรณ์

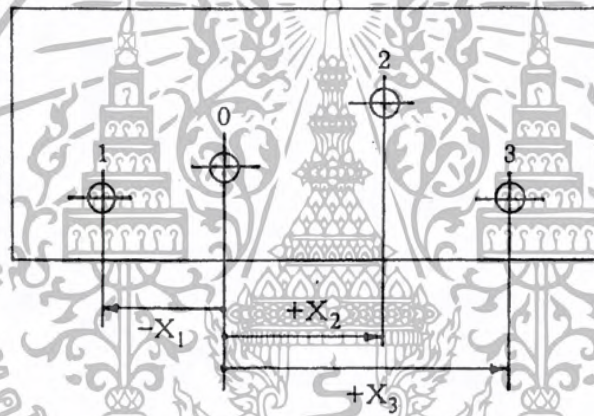

รูปที่ 2.6 การทำงานแบบสัมบูรณ์

การทำงานของระบบสัมบูรณ์นั้น คือ การเคลื่อนที่ตำแหน่งทุกตำแหน่งได้ถูกกำหนดเป็นระยะทางจากตำแหน่งศูนย์หรือจากจุดอ้างอิง


ข้อดีของระบบสัมบูรณ์ที่เหนือกว่าระบบสัมพัทธ์คือ เรื่องความผิดพลาดในตำแหน่ง (Positioning errors) ถ้าเกิดความผิดพลาดในตำแหน่งในระบบสัมพัทธ์แล้ว ทุกตำแหน่งที่ตามมาจะถูกกระทบหมด และการเคลื่อนที่ที่เหลือจะไม่ถูกต้อง แต่ถ้ามีความผิดพลาดในตำแหน่งเกิดขึ้นในระบบ NC แบบสัมบูรณ์แล้ว ตำแหน่งที่จะเจอในขณะนั้นจะเกิดความผิดพลาด แต่ตำแหน่งที่ตามมาจะไม่ถูกกระทบ เพราะที่ทุกขนาดสัดส่วนและการเคลื่อนที่แบบตำแหน่งในแต่ละตำแหน่งจะเคลื่อนจากจุดฐานศูนย์หรือจุดอ้างอิงจุดเดียวเสมอ

2.5 การควบคุมการเคลื่อนที่

การควบคุมให้มีคัตเคลื่อนที่ไปตามทางที่จะให้ทำงานนั้น เป็นตัวบังคับถึงต้นทุนของเครื่องมือกล NC รวมทั้งต้นทุนการผลิต โดยปกติการเคลื่อนที่ของเครื่องมือกล NC จะแบ่งออกเป็น 4 แบบ ดังนี้

2.5.1 ระบบพิกัด

ระบบพิกัด(Position system) หรือระบบจุดต่อจุด (Point-to-Point) เป็นระบบที่ง่ายที่สุดของ NC ซึ่งจะควบคุมเครื่องมือกลให้เคลื่อนที่ไปตามตำแหน่งที่ได้กำหนดไว้เป็นตัวเลขแล้วโดยอัตโนมัติ

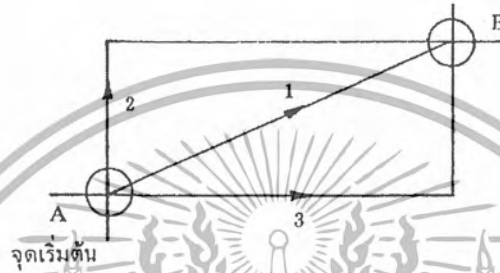


รูปที่ 2.7 ระบบพิกัด

การเคลื่อนที่จากจุด A ไปจุด B จะหาได้หลายวิธีอยู่แล้วแต่ถ้าผู้เขียน โปรแกรมจะกำหนดอย่างไร เพราะระบบควบคุมไม่มีระบบควบคุมไม่มีระบบควบคุมแนวทางเดิน (Path) จากจุด A ไปจุด B อย่างไรก็ตามการเคลื่อนที่จากจุด A ไปจุด B ควรใช้เวลาที่น้อยที่สุด

2.5.2 ระบบพิกัดแบบเส้นตรง

ระบบพิกัดแบบเส้นตรง เป็นระบบที่มีความสามารถในการทำงานอยู่สองประการ คือ การทำงานในลักษณะเป็นตำแหน่งและการเคลื่อนที่ไปตามแกนแต่ละแกน ดังนั้น ระบบนี้จึงมีความสามารถในการเจาะชิ้นงาน และทำชิ้นงานให้มีรูปร่างเป็นสี่เหลี่ยม

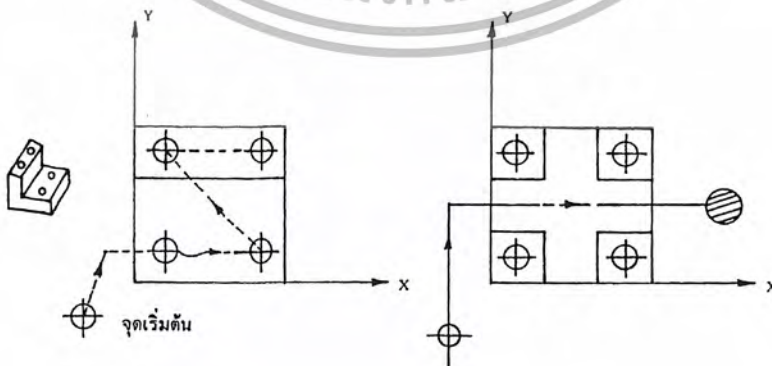


รูปที่ 2.8 ระบบพิกัดแบบเส้นตรง

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

2.5.3 ระบบคอนทัวร์ริง


ระบบคอนทัวร์ริง (Contouring) เป็นระบบที่มีความสามารถหลายอย่าง โดยทั่วไปจะเป็นระบบที่ทำงานงานแบบระบบพิกัดแบบเส้นตรง นอกจากนั้นยังสามารถทำงานเป็นเส้นหักมุมใดๆ เป็นวงกลม เป็นรูปกรวย หรือรูปร่างต่างๆที่สามารถใช้คณิตศาสตร์นิยามได้ ระบบนี้เป็นระบบที่ควบคุมทางเดินแบบต่อเนื่อง (Continuous path control) จึงเป็นระบบที่มีแกนสามแกน หรือมากกว่านั้น

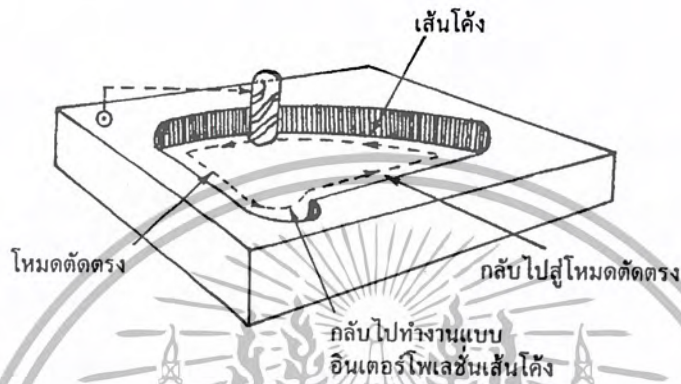

รูปที่ 2.9 ระบบคอนทัวร์ริง

2.5.4 ระบบรวม

ระบบรวมหมายถึง ระบบที่รวมข้อดีของแต่ละโหมด ซึ่งหมายถึง โหมดที่กัด และ โหมดคอนทัวร์ริงรวมกัน ตัวอย่างเช่น ถ้าให้ MCU ทำงาน โหมดคอนทัวร์ริง เครื่อง NC จะทำงานในระบบคอนทัวร์ริง อย่างเดียว โดยไม่มีระบบพิกัดเข้ามาเกี่ยวข้องเลย อย่างไรก็ตาม ถ้าต้องการให้เครื่อง NC ทำงานแบบพิกัดแล้ว ส่วนที่ควบคุมการทำงานแบบต่อเนื่องจะถูกตัดออก เพื่อเพิ่มความเร็วในการทำงาน

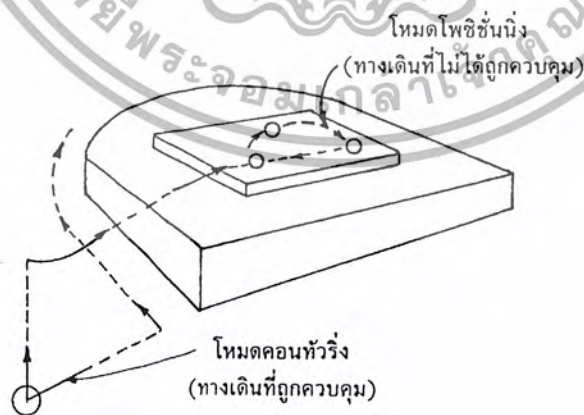

รูปที่ 2.10 ระบบรวม


2.6 ทฤษฎีเรขาคณิตเบื้องต้นสำหรับการทำโปรแกรมเอ็นซี

จุดศูนย์และจุดอ้างอิง (Zero points and Reference points)

การเคลื่อนที่ต่างๆ ของเครื่องจักรซีเอ็นซี จะถูกควบคุมด้วยระบบ โคออดิเนท ตำแหน่งต่างๆ ที่ถูกต้องภายในพื้นที่ทำงานของเครื่องจักรกล จะวัดระยะมาจากจุดศูนย์ (Zero points) นอกจากจุดศูนย์แล้วเครื่องจักรกลซีเอ็นซียังมีจุดอ้างอิง (Reference point) อื่นๆ อีก เพื่อช่วยเสริมการทำงานและการทำโปรแกรม

2.6.1 จุดศูนย์ของเครื่อง (Machine zero point, M)

การจับยึดชิ้นงานเข้ากับเครื่องจักรกลซีเอ็นซีจะต้องให้สัมพันธ์กันระหว่างขนาดที่กำหนดในแบบงานกับระบบโคออดิเนทของเครื่องเพื่อให้สามารถเปรียบเทียบขนาดซึ่งกันและกันได้ เครื่องจักรกลซีเอ็นซีทุกเครื่องจะมีระบบโคออดิเนทประกอบอยู่ ระบบนี้จะกำหนดจากการเคลื่อนที่ที่ระบบการวัดระยะการเคลื่อนที่ของเครื่องจักรกลที่มีอยู่

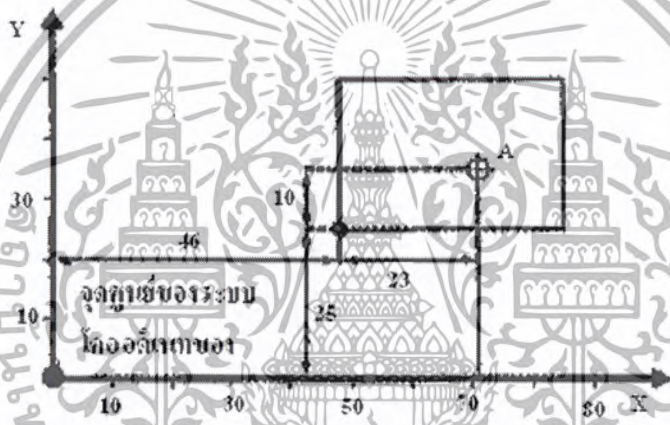

รูปที่ 2.11 แบบชิ้นงานในระบบโคออดิเนทของเครื่องจักรกลซีเอ็นซี

รูปที่ 2.11 แสดงให้เห็นแบบชิ้นงานที่วางอยู่บนระบบโคออดิเนทของเครื่องจักรกล รู A ที่มีขนาดระยะกำหนดในแบบงาน คือ 23 มม. และ 10 มม. จะมีค่าโคออดิเนทที่สัมพันธ์กัน ระบบโคออดิเนทของเครื่องจักรกล คือ โคออดิเนท $X = 71$ มม. และ $Y = 35$ มม.


จุดเริ่มต้นของการกำหนดขนาดในแบบงาน (มุมซ้ายมือด้านล่าง) จะมีระยะเชิงศูนย์จากระบบโคออดิเนทของเครื่องจักรกลซีเอ็นซี คือ $X = 48$ มม. และ $Y = 25$ มม.

จุดศูนย์ของเครื่อง (M) โดยทั่วไปจะใช้แทนด้วยสัญลักษณ์ ตำแหน่งจุดศูนย์ของเครื่องจะถูกกำหนดโดยบริษัทผู้ผลิตเครื่องจักรกลซีเอ็นซี จุดศูนย์ของเครื่องจะใช้เป็นจุดศูนย์ของระบบโคออดิเนทของเครื่องจักรกล และใช้เป็นจุดเริ่มต้นสำหรับระบบโคออดิเนทอื่นๆ และยังใช้เป็นจุดอ้างอิงในเครื่องจักรกลด้วย

2.6.2 จุดอ้างอิง (Reference point, R)

วัตถุประสงค์เบื้องต้นของการใช้จุดอ้างอิง สามารถอธิบายให้เข้าใจได้ง่ายโดยการเปรียบเทียบกับการใช้หลักกิโลเมตรตามเส้นทางหลวงต่างๆ ดังแสดงในรูปที่ 2.12

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา 16 และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

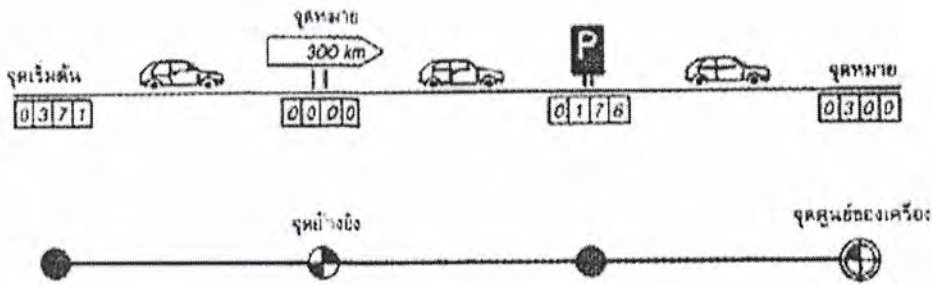

รูปที่ 2.12 วัตถุประสงค์ของการใช้จุดอ้างอิง

จากรูปที่ 2.12 สมมุติว่าขณะที่ท่านขับรถอยู่ มีเหตุการณ์ต่างๆ เกิดขึ้นตามลำดับขั้นตอนดังต่อไปนี้

1. ณ จุดเริ่มต้นการเดินทาง ท่านจะยังไม่ทราบว่าจุดมุ่งหมายที่จะไปนั้น อยู่ห่างไกลออกไปเป็นระยะทางเท่าใด
2. ตลอดเส้นทาง ท่านจะคอยสังเกตคูหลักกิโลเมตร(จุดอ้างอิง) ซึ่งจะบอกว่าจุดหมายที่จะไปนั้นอยู่ห่างออกไปเท่าไร ท่านก็จะปรับตั้งมิเตอร์วัดระยะทางให้ตรงขีดศูนย์
3. จากนั้นไปท่านก็จะสามารถบอกได้ว่า ณ จุดต่างๆ ที่ท่านจะ ไปถึงนั้นห่างจากจุดมุ่งหมายของท่านเท่าไร หรืออยู่ห่างจากจุดอ้างอิงเท่าไร (หลักกิโลเมตร)

จากรูปที่ 2.12 จะมีสถานีอยู่ 3 แห่งด้วยกัน ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับเครื่องจักรซีเอ็นซีแล้ว จะมีความหมายสถานีที่ 1 หมายถึง การเปิดสวิตช์เครื่อง
สถานีที่ 2 หมายถึง การเลื่อน ไปยังจุดอ้างอิง และปรับตั้งระบบวัดระยะเลื่อนให้เริ่มต้นที่ศูนย์
สถานีที่ 3 หมายถึง ตำแหน่งของเครื่องมือที่เคลื่อนที่ไปอย่างต่อเนื่อง

จุดอ้างอิง R มักจะใช้แทนด้วยสัญลักษณ์ เป็นจุดที่ใช้ช่วยในการปรับค่าและควบคุมระบบวัดขนาดระยะการเคลื่อนที่ของแท่นเลื่อน และเครื่องมือตำแหน่งของจุดอ้างอิงจะถูกกำหนดไว้ก่อนล่วงหน้าอย่างเที่ยงตรงในทุกแนวแกนของการเคลื่อนที่ด้วยสวิตช์จำกัดระยะ หรือสวิตช์ขาดตะ (Limit switches or Trip dogs) ดังนั้น ค่าโคออดิเนตของจุดอ้างอิงจะมีค่าเท่าเดิมเสมอ และรู้ค่าตัวเลขที่แน่นอนที่สัมพันธ์กับจุดศูนย์ของเครื่อง

ข้อสำคัญ : หลังจากการเปิดสวิตช์ระบบควบคุมแล้ว แนวแกนทั้งหมดจะต้องเคลื่อนที่ไปยังจุดอ้างอิงก่อนเสมอ เพื่อปรับค่าระบบวัดระยะการเคลื่อนที่

ถ้าเกิดเหตุขัดข้องขึ้นจนทำให้ข้อมูลของตำแหน่งแท่นเลื่อนและเครื่องมือในปัจจุบันสูญหายไปจากระบบควบคุมซึ่งอาจมีสาเหตุมาจาก ไฟฟ้าดับ เป็นต้น จะต้องเลื่อนแท่นเลื่อนต่างๆ กลับไปหาจุดอ้างอิงก่อนเริ่มทำงานใหม่เสมอ เพื่อปรับค่าของระบบวัดระยะการเคลื่อนที่ให้ถูกต้อง

เครื่องจักรกลซีเอ็นซีที่มีระบบวัดระยะการเคลื่อนที่แบบสัมบูรณ์(Absolute traverse measurement) อาจจะไม่จำเป็นต้องใช้จุดอ้างอิง ทั้งนี้เพราะว่าสามารถอ่านค่าโคออดิเนตการเคลื่อนที่ของแนวแกนต่างๆ ได้โดยตรงและทุกเวลาที่ต้องการ อย่างไรก็ตาม สำหรับเครื่องจักรกลซีเอ็นซีที่ใช้ระบบวัดระยะการเคลื่อนที่แบบต่อเนื่อง (Incremental traverses measuring system) ยังต้องการใช้จุดอ้างอิงสำหรับการปรับค่าระบบวัดระยะการเคลื่อนที่

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้


เมื่อขาตะแคง (Trip dog) เคลื่อนสวิตช์ที่จุดอ้างอิงให้เปิดออกแล้ว ระบบวัดระยะการเคลื่อนที่ก็จะปรับค่าไปที่ศูนย์ หรือค่าที่กำหนดไว้ล่วงหน้า เพื่อให้ระดับความถูกต้องที่ต้องการ ในขณะที่ทำการปรับค่าของระบบวัดขนาดการเคลื่อนที่ของแท่นเลื่อนไปยังจุดอ้างอิงควรจะต้องลดความเร็วลง และเลื่อนไปในทิศทางเดียวกันตลอด

2.6.3 จุดศูนย์ของชิ้นงาน (Work piece zero point)

ในระบบโคออดิเนตสามารถที่จะเลือกข้อมูลโคออดิเนตได้ด้วยวิธีต่างๆ โดยการกำหนดตำแหน่งที่จะวางชิ้นงานลงในระบบโคออดิเนตที่สะดวกต่อการอ่านจุดโคออดิเนต รูปที่ 2.13 แสดงให้เห็นการวางแบบชิ้นงานสี่เหลี่ยมตรงจุดใดๆ ในระบบโคออดิเนต ส่วนรูปที่ 2.14 เป็นชิ้นงานเดิมที่วางให้ขอบงานสองด้านซ้อนทับแกน X และ แกน Y ซึ่งวิธีหลังนี้สามารถใช้ค่าขนาดที่กำหนดในแบบชิ้นงานเป็นค่าโคออดิเนตได้เลย และสามารถตรวจสอบค่าได้ง่ายกว่าและยังช่วยหลีกเลี่ยงการคำนวณหาค่าโคออดิเนตเพิ่มเติมได้



รูปที่ 2.13 การวางแบบชิ้นงานที่จุดใดๆในระบบโคออดิเนต

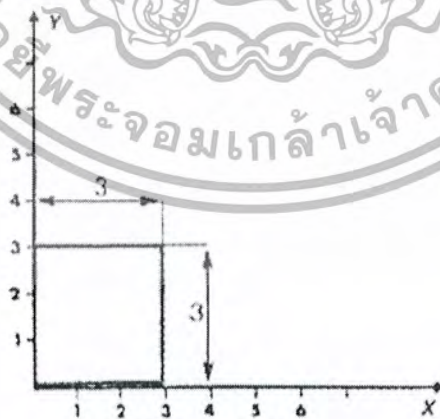

รูปที่ 2.14 การวางแบบชิ้นงานโดยใช้แนวแกน

จุดศูนย์ของชิ้นงาน(W) มักจะแสดงด้วยสัญลักษณ์ จะเป็นจุดที่ช่วยในการกำหนดระบบ โคออดิเนตของชิ้นงานที่สัมพันธ์กับจุดศูนย์ของเครื่อง จุดศูนย์ของชิ้นงานจะถูกเลือกใช้โดยผู้เขียน โปรแกรม และป้อนเข้าไปในระบบซีเอ็นซี ในขั้นตอนของการปรับตั้งตำแหน่งของจุดศูนย์ของชิ้นงานสามารถที่จะกำหนดเลือกใช้ได้โดยอิสระโดยผู้เขียน โปรแกรม แต่ต้องอยู่ภายในขอบเขตการทำงานของเครื่องจักรกล โดยมีหลักเกณฑ์ง่าย ๆ คือ การกำหนดตำแหน่งจุดศูนย์ของชิ้นงานควรจะกำหนดไว้ในตำแหน่งที่เป็นจุดอ้างอิงต่างๆ ที่กำหนดไว้ในแบบชิ้นงานอยู่แล้ว กล่าวคือ เมื่อกำหนดตำแหน่งจุดศูนย์ของชิ้นงานแล้ว สามารถที่จะเปลี่ยนขนาดที่กำหนดในแบบชิ้นงานให้เป็นค่า โคออดิเนตได้โดยสะดวก และหลีกเลี่ยงการคำนวณค่า โคออดิเนตเพิ่มเติมได้

โดยทั่วไปแล้ว ตำแหน่งจุดศูนย์กลางของชิ้นงานมักนิยมใช้เป็นตำแหน่งเดียวกันกับจุดศูนย์ของ โปรแกรม (Program zero point)

สรุป ตำแหน่งจุดศูนย์ของชิ้นงาน มีข้อพิจารณาในการเลือกใช้ ดังนี้

- สามารถกำหนดค่าโคออดิเนตจากขนาดที่กำหนดในแบบงานได้มากที่สุด
- สามารถปรับตั้งชิ้นงาน ปรับตั้ง และตรวจสอบ ตลอดจนการควบคุมด้วยระบบวัดระยะการเคลื่อนที่ได้สะดวก

2.6.4 จุดอ้างอิงของเครื่องมือ (Tool Reference Point)

ในการเขียนโปรแกรมสำหรับการตัดเฉือนชิ้นงานตามเส้นของรูป สิ่งที่สำคัญที่จะต้องคำนึงถึง คือ การเคลื่อนที่ของขอบคมตัดของเครื่องมือที่ยึดอยู่กับชุดพาเครื่องมือ (Tool carrier) เช่น เฟลงานของเครื่องกัด เป็นต้น จะต้องเคลื่อนที่ในลักษณะที่ทำให้ขอบคมตัดของมีดกัดเคลื่อนที่ตามเส้นขอบรูปของชิ้นงานอย่างถูกต้อง

การเขียนโปรแกรมขนาดความยาวของเครื่องมือ จะต้องตรงกับขนาดความยาวของเครื่องมือที่เป็นจริง ถ้าระบบควบคุมเริ่มทำงานด้วยขนาดความยาวของเครื่องมือที่ไม่ถูกต้องก็จะทำให้ไม่ได้ขนาดของเส้นขอบรูปที่ต้องการ ถ้าขนาดของเครื่องมือสั้นเกินไปก็จะตัดเฉือนเนื้อวัสดุออกไม่หมด และถ้าเครื่องมือยาวเกินไป ก็จะทำให้เกิดการตัดเฉือนเนื้อวัสดุชิ้นงานออกมากเกินไป

ดังนั้น ขนาดความยาวของเครื่องมือ จึงต้องทำการวัดขนาดก่อนที่เครื่องจักรกลจะเริ่มทำงานตาม โปรแกรม และข้อมูลที่วัดจะได้จะถูกป้อนเข้าไปไว้ในระบบความจำส่วนที่ทำหน้าที่เก็บข้อมูลของเครื่องมือ (Tool data storage) ของระบบควบคุมซีเอ็นซี

ในการตัดเฉือนชิ้นงาน จุดสำคัญคือ จะต้องสามารถควบคุมจุดปลายเครื่องมือ หรือขอบคมตัดที่สัมพันธ์กับขนาดของเครื่องตลอดเส้นทางเคลื่อนที่ตัดเฉือน (Machine part) เนื่องจากเครื่องมือมีรูปทรงและขนาดที่แตกต่างกัน ดังนั้น ขนาดของเครื่องมือที่ถูกต้องจะต้องหาให้ได้ก่อนและป้อนเข้าไปในระบบควบคุม ซึ่งขนาดของเครื่องมือจะต้องปรับตั้งให้สัมพันธ์กับจุดปรับตั้งเครื่องมือ (Tool setting point) ที่อยู่คงที่


2.7 อินเตอร์โพลเดเตอร์ในระบบการผลิต (Interpolation)

สิ่งที่จำเป็นในระบบการผลิต คือ การสร้างลำดับการเคลื่อนที่ของแกนแต่ละแกน เพื่อให้เกิดทางเดินที่ต้องการของเครื่องมือตัดให้สัมพันธ์กับชิ้นงาน ซึ่งรวมทั้งการสร้างสัญญาณที่กำหนดรูปร่างของชิ้นงานที่จะผลิต และส่งสัญญาณนั้นเป็นอินพุตอ้างอิงของอุปกรณ์ควบคุมที่เกี่ยวข้อง ตัวอินเตอร์โพลเดเตอร์จะทำหน้าที่สร้างสัญญาณอ้างอิงเหล่านี้ ใน

ระบบ NC จะมีวงจรอินเตอร์โพลเตอร์ซึ่งเป็นวงจรถิจิตอล ในระบบ CNC ตัวอินเตอร์โพลเตอร์ถูกสร้างโดยซอฟต์แวร์

2.7.1 วิธีของ MIT

วิธีนี้ใช้เมื่อตอนพัฒนาเครื่อง NC และใช้เป็นอินเตอร์โพลเตอร์แบบเส้นตรงแต่เพียงอย่างเดียว ถ้าจะตัดเส้นโค้งอย่างง่ายก็ต้องตัดเป็นเส้นตรงสั้นๆโดยประมาณ ซึ่งจะทำให้เกิดความยุ่งยากต่อการสร้างเทป NC อย่างไรก็ตามวิธีนี้ให้หลักการของวงจรแบบไบนารีแบบง่ายแต่สามารถทำงานได้ตามประสงค์

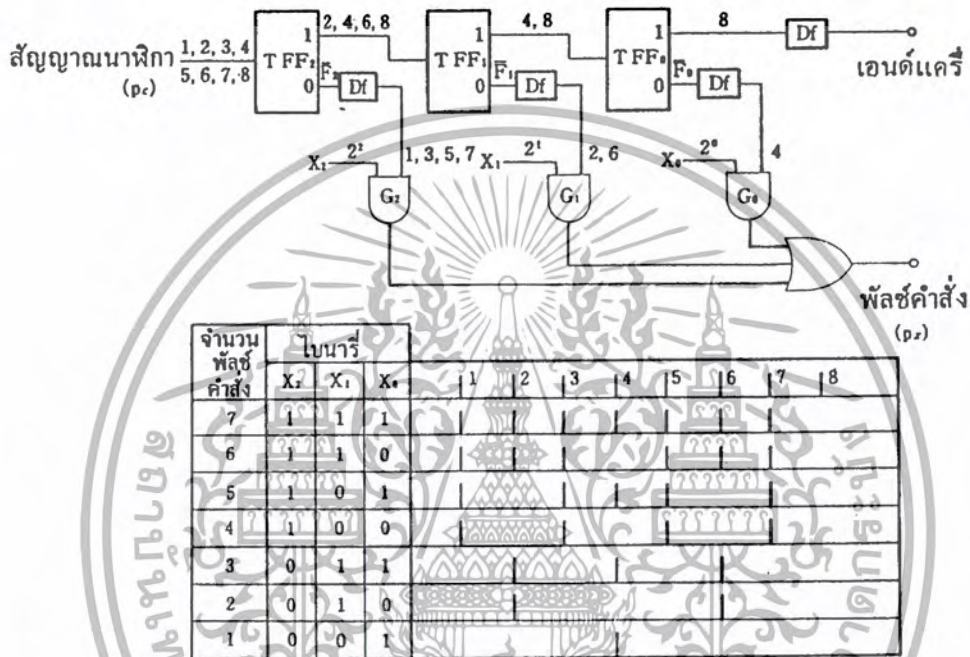

รูปที่ 2.15 วิธีของ MIT

จากรูปที่ 2.15 ซึ่งประกอบด้วยฟลิปฟล็อป 3 ตัว เอาท์พุทของฟลิปฟล็อปแต่ละตัวซึ่งเขียนได้เป็น $F_i (i = 0, 1, 2)$ นั้นจะถูกควบคุมโดยจำนวนของพัลส์คำสั่งที่อ่านจากเทป และเก็บบันทึกไว้ในรีจิสเตอร์ X มีความจำเป็นที่จะต้องแปลงจำนวนพัลส์เหล่านี้เป็นไบนารีก่อน ในกรณีนี้เนื่องจากมีจำนวนบิตอยู่ทั้งหมด 3 บิต ดังนั้นจำนวนพัลส์นาฬิกาที่คือ $8(2^3)$ ซึ่งเท่ากับ 1 คาบ สมมติว่า ต้องการจำนวนพัลส์คำสั่งทั้งหมดเป็น 6 จะได้เลขฐาน 2 เป็น 110 ซึ่งแต่ละตัวจะไปควบคุมเกท AND G_2, G_1, G_0 ให้เปิดและปิด(ถ้า 1 = เปิด, ถ้า 0 = ปิด) ดังนั้น จะเห็นได้ว่าที่เกท G_2 จะมีพัลส์นาฬิกาเลขที่ 1, 3, 5, 7 ผ่านออกไปยังเกท OR และที่เกท G_1 จะมีพัลส์นาฬิกาที่ 2, 6 ผ่านออกไปยังเกท OR ด้วยส่วนพัลส์นาฬิกาเลขที่ 4 จะไม่ผ่านเกท G_0 ทั้งนี้เพราะว่า X_0 เท่ากับ 0 เกท G_0 จึงปิด ดังนั้นเอาท์พุทของเกท OR จึงมีจำนวนพัลส์ทั้งหมด 6 พัลส์ออกมา ซึ่งจะเป็พัลส์คำสั่งที่จะถูกนำไปใช้งานต่อไป การเพิ่มความถี่ของพัลส์นาฬิกาจะทำให้พัลส์คำสั่งเปลี่ยนแปลงตามไปด้วย ซึ่งหมายความว่า ความเร็วของเครื่องจักรจะถูกควบคุมได้

2.7.2 วิธี Digital Differential Analyzer; DDA

วิธี DDA นี้เป็นวงจรที่ได้รับการคิดค้นเพื่อใช้กับ NC ซึ่งมีชื่อว่า ตัววิเคราะห์อนุพันธ์ดิจิทัล (digital differential analyzer) สามารถใช้เป็นอินเตอร์โพล์ขั้นเส้นตรงในสามมิติ และเป็นอินเตอร์โพล์ขั้นเส้นตรงและเส้นโค้งในสองมิติได้

ในการอธิบายทฤษฎีของวิธี DDA จะสมมติว่ามีรีจิสเตอร์ 3 บิตอยู่ 2 ตัวดังแสดงไว้ในรูปที่ 2.16



รูปที่ 2.16 ทฤษฎีของวิธี DDA

เมื่อมีพัลส์คำสั่งบวกเข้ามา เนื้อหา y ของรีจิสเตอร์ Y จะบวกเข้ากับเนื้อหา r ของรีจิสเตอร์ R ทุกครั้งแล้วจึงเก็บเนื้อหาที่ได้ไว้ในรีจิสเตอร์ R จากรูปที่ 2.16 จะเห็นได้ว่าเมื่อทำการบวกเป็นจำนวน $2^3 = 8$ ครั้งแล้ว รีจิสเตอร์ R จะกลับไปสู่สภาพเดิม แต่ในระหว่างการบวกนี้ จะมีพัลส์ซึ่งเรียกว่า โอเวอร์โพลพัลส์ (OFP) จำนวน 5 พัลส์ถูกสร้างออกมา จำนวนพัลส์นี้จะมีจำนวนเท่ากับเนื้อหา $y = 101 (= 5)$ ของรีจิสเตอร์ Y ถ้าให้พัลส์คำสั่งบวก 1 พัลส์เป็น dx และ OFP 1 พัลส์เป็น dz จะเขียนความสัมพันธ์ซึ่งได้กล่าวมาตอนนี้เป็น


$$dz = \frac{5}{8} \cdot dx \quad (2.24)$$

การที่จะเขียนสมการของพัลส์ dx จำนวน 8 พัลส์ ซึ่งทำให้เกิดพัลส์ dz จำนวน 5 พัลส์เป็นสมการที่เท่ากันนั้นเป็นไปได้ไม่ง่าย จึงต้องคิดค่าประมาณ นั่นคือ ทุกครั้งของพัลส์ dz จำนวน $\frac{5}{8}$ พัลส์โดยเฉลี่ย

ดังนั้น ถ้าคิดเช่นนี้แล้ว เนื้อหา y ของรีจิสเตอร์ Y จะไม่คงที่ แต่ให้เปลี่ยนแปลงตามพัลส์ dx ทุกครั้งได้ เมื่อทำให้อยู่ในรูปทั่วไป

$$dz = y \cdot dx \quad (2.25)$$

และมีโครงสร้างของวงจรที่สอดคล้องกับสมการ (2.24) วงจรนี้เรียกว่า วงจรพื้นฐานของ DDA ดังแสดงไว้ในรูปที่ 2.17 อย่างไรก็ตาม สมการ (2.24) เป็นสมการโดยประมาณ การวิเคราะห์ความผิดพลาดทำได้ไม่ง่ายนัก แต่การเลือกใช้จำนวนบิตของรีจิสเตอร์ที่เหมาะสมจะทำให้เกิดประสิทธิภาพในการคำนวณนั้นละเอียดถูกต้องมากยิ่งขึ้น S ที่แสดงในรูปที่ 2.17 เป็นสเกลแฟคเตอร์ที่กำหนดขึ้นเพื่อให้ใช้ให้เหมาะสม ซึ่งเป็นตัวอย่างที่แสดงไว้เท่านั้น

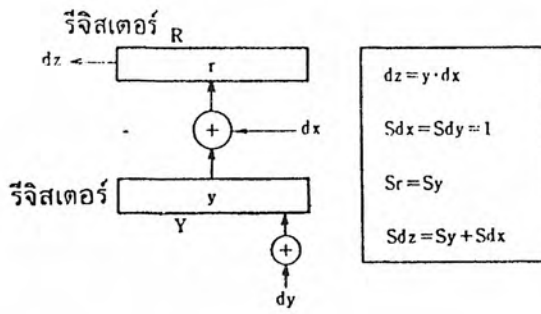


รูปที่ 2.17 วงจรพื้นฐานของ DDA


2.7.2.1 การอินเตอร์โพล์ชันเส้นตรง (Linear Interpolation) กำหนดให้จุดกำเนิด O เป็นจุดเริ่มต้น มีจุดปลายอยู่ที่ $Q(X_c, Y_c)$ สมการอนุพันธ์ของเส้นตรง OQ จะเขียนได้เป็น

$$\begin{aligned} dx &= X_c \cdot dt \\ dy &= Y_c \cdot dt \end{aligned} \tag{2.26}$$

โดยที่มี t เป็นพารามิเตอร์ของเวลา เมื่อเปรียบเทียบกับสมการนี้กับสมการที่ (2.24) แล้วรวมวงจรพื้นฐานเข้าด้วยกัน จะได้วงจรอินเตอร์โพล์ชันเส้นตรงดังรูปที่ 2.18 ซึ่งกำหนดให้ dx เป็นพัลส์คำสั่งของ p_x ของแกน X และ dy เป็นพัลส์คำสั่ง p_y ของแกน Y สำหรับ dt นั้นเป็นพัลส์นาฬิกา ถ้าความถี่ของพัลส์นาฬิกาเปลี่ยน จะทำให้ความถี่ของพัลส์เปลี่ยนตามไปด้วย ดังนั้น จึงสามารถควบคุมความถี่ของพัลส์คำสั่งได้ ในกรณีของ 3 มิติ นั้น เพียงเพิ่มวงจรพื้นฐานสำหรับแกน Z เข้าไปเท่านั้น

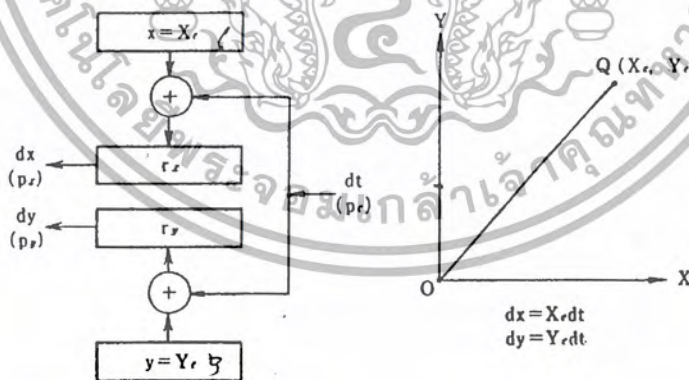

รูปที่ 2.18 วงจรอินเตอร์โพล์ชันแบบเส้นตรง (DDA)

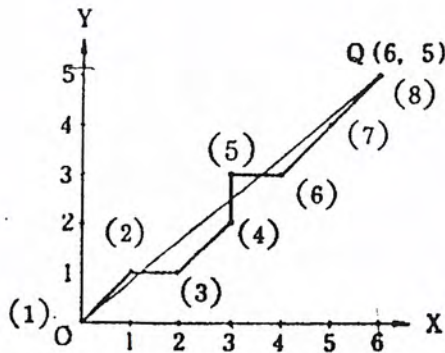

บวก	0	1	2	3	4	5	6	7	8
r_x	000	110	100	010	000	110	100	010	000
dx	0	0	1	1	1	0	1	1	1
r_y	000	101	010	111	100	001	110	011	000
dy	0	0	1	0	1	1	0	1	1

รูปที่ 2.19 การอินเตอร์โพลชันแบบเส้นตรง (DDA)

รูปที่ 2.19 แสดงถึง การอินเตอร์โพลชันเส้นตรงด้วยวิธี DDA ซึ่งได้กำหนด $X_e = 6$, $Y_e = 5$

2.7.2.2 การอินเตอร์โพลชันเส้นโค้ง (Circular Interpolation) สมการที่มีอนุพันธ์ของวงกลมที่มีจุดศูนย์กลาง O นั้นสามารถเขียนได้เป็น


$$\begin{aligned} dx &= -y \cdot dt \\ dy &= x \cdot dt \end{aligned} \quad (2.27)$$

โดยกำหนดเงื่อนไขเริ่มต้นและเงื่อนไขตอนปลายไว้ตามลำดับ ดังนี้


$$\begin{aligned} x_0 &= X_0, y_0 = Y_0 \\ x_e &= X_e, y_e = Y_e \end{aligned} \quad (2.28)$$

สำหรับค่าของ (X_0, Y_0) และ (X_e, Y_e) เป็นคู่ลำดับของจุดเริ่มต้นและจุดปลายของเส้นโค้งรูปวงกลม อันมีจุดศูนย์กลางอยู่ที่จุดกำเนิด

จากสมการที่ (2.27) สามารถสร้างวงจรมินิแมกซ์อินเตอร์โพลชันเส้นโค้งได้โดยประกอบขึ้นจากวงจรพื้นฐาน ซึ่งวงจรมินิแมกซ์อินเตอร์โพลชันนี้ได้แสดงไว้ในรูปที่ 2.20 เนื่องจากองค์ประกอบของเวกเตอร์ที่สัมผัสสุดใดๆ บนเส้นโค้ง (จุด X, Y) นั้นมีค่าเป็น $(-Y, X)$ ดังนั้น สัญญาณ OFP ของ dx จะต้องเป็นพัลส์ค่าตั้ง Y ซึ่งกำหนดเป็น p_y และ dy จะเป็นพัลส์ค่าตั้ง X ในทิศทางที่เป็นลบ ซึ่งกำหนดเป็น $-p_x$

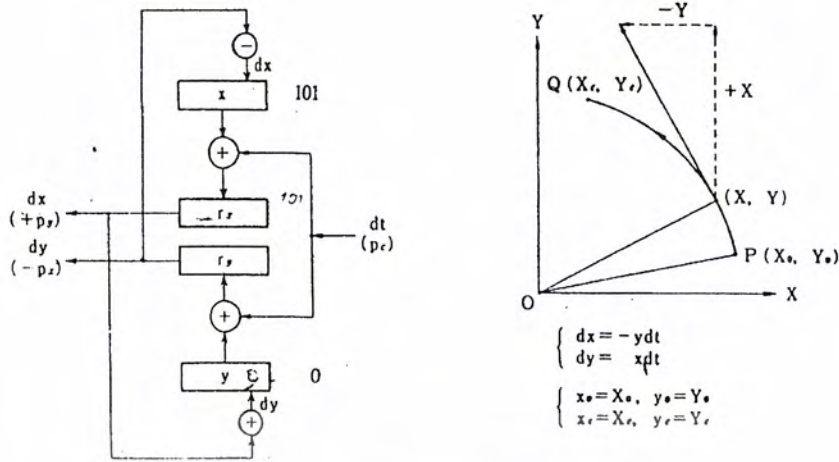

รูปที่ 2.20 วงจรอินเตอร์โพเลชันเส้นโค้ง

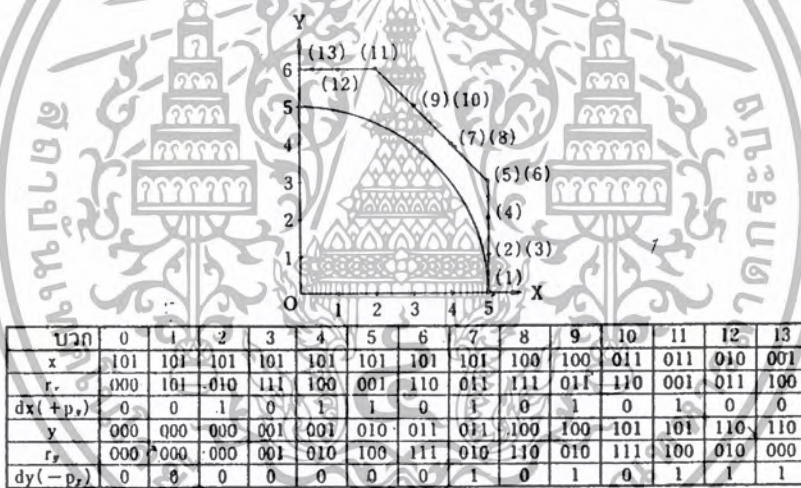

รูปที่ 2.21 การอินเตอร์โพเลชันเส้นโค้ง

ในรูปที่ 2.21 เป็นรูปที่แสดงถึงการทำงานของอินเตอร์โพเลชันเส้นโค้ง ซึ่งต้องการอินเตอร์โพเลชันเส้นโค้งที่มีจุดเริ่มต้นเป็น(5,0) และจุดปลายเป็น(0,5) ส่วนค่าต่างๆในตารางเป็นการแสดงถึงการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาของรีจิสเตอร์แต่ละตัว

2.7.3 วิธีคำนวณทางพีชคณิต


ในวิธี DDA นั้น ต้องแก้สมการอนุพันธ์แล้วจึงสร้างพัลซ์คำสั่ง แต่สำหรับวิธีคำนวณทางพีชคณิตตรวจสอบเงื่อนไขแล้วจึงสร้างพัลซ์คำสั่ง ซึ่งวิธีนี้บริษัทฟูยิจิได้คิดค้นมา จากทฤษฎีพื้นฐานจะเห็นว่าไม่สามารถทำอินเตอร์

โพเลชันในสามมิติได้ แต่ถ้าใช้พิกัด (Pick Feed) ในทิศทาง Z แล้วทำการตัดใน 2 มิติเข้าไปเข้ามา จะสามารถตัดชิ้นงานที่มีรูปร่างแบบ 3 มิติได้

นอกจากนี้ยังเป็นวิธีที่ได้แนวทางชัดเจนเพื่อคำนวณการชดเชยระยะรัศมีของเครื่องมือตัดไว้ในเครื่อง NC นั่นคือเวลาเขียนโปรแกรมจะเขียนตามค่าต่างๆ ของชิ้นงานสำเร็จรูปโดยไม่ต้องให้สัมพันธ์กับค่าระยะรัศมีของมิด แต่ที่ NC เเทปนั้นจะต้องให้ข้อมูลดังกล่าวพร้อมคำสั่งที่บ่งถึงการใช้โหมดชดเชยระยะรัศมีของเครื่องมือตัดและทิศทางของออฟเซต เวลาที่จะกำหนดรัศมีของเครื่องมือตัดในการใช้งานจริง จะต้องกำหนดจากปุ่มหมุน(Dial) ที่แผงปฏิบัติงานของเครื่อง NC วิธีนี้จึงไม่จำเป็นต้องสร้างเทป NC ใหม่ถ้าต้องการเปลี่ยนรัศมีของเครื่องมือตัด หรือการใช้รัศมีต่างออกไปของเครื่องมือตัดเพื่อการทำงานอื่น ซึ่งทำให้มีประสิทธิภาพสูงต่อการใช้งาน

2.7.3.1 อินเตอร์โพลชันเส้นตรง (Linear Interpolation) กำหนดให้เส้นตรง OQ อยู่ในควอดแรนท์ที่ 1 โดยมีจุดเริ่มต้นอยู่ที่จุดกำเนิด จุดปลายอยู่ที่ $Q(X_c, Y_c)$ ดังนั้นสมการเส้นตรงจะเป็น

$$X_c \cdot y - Y_c \cdot x = 0$$

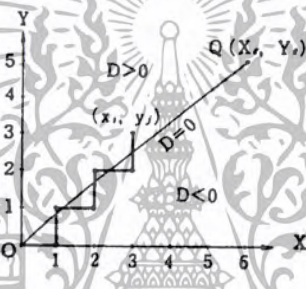

รูปที่ 2.22 การอินเตอร์โพลชันเส้นตรง (พีชคณิต)

ให้จุดใดๆ บนระนาบ X-Y ตามรูปที่ 2.22 นั่นคือคู่ค่า (x_i, y_i) แล้ว สมการเพื่อการตัดสินใจจึงเขียนได้เป็น

$$D_{ij} = X_c \cdot y_j - Y_c \cdot x_i \tag{2.29}$$

จากสมการนี้ จะใช้เป็นเครื่องตัดสินใจว่า

ถ้า $D > 0$; (x_i, y_i) อยู่เหนือเส้นตรง OQ

ถ้า $D = 0$; (x_i, y_i) อยู่บนเส้นตรง OQ พอดี

ถ้า $D < 0$; (x_i, y_i) อยู่ใต้เส้นตรง OQ

เริ่มต้นจากจุดกำเนิด ถ้า $D \geq 0$ แล้ว ให้ผลิตสัญญาณคำสั่งพัลส์ $+p_x$ ซึ่งเป็นคำสั่งของแกน +X ถ้า $D < 0$ แล้ว ให้ผลิตสัญญาณคำสั่งพัลส์ $+p_y$ ซึ่งเป็นคำสั่งของแกน +Y ในขณะที่พัลส์ p_x หรือ p_y ถูกผลิตขึ้นมาทุกครั้ง จะมีการพิจารณาเครื่องหมายของสมการเพื่อการตัดสินใจใหม่ $D_{i+1;j}$ หรือ $D_{i;j+1}$ เข้าไปเรื่อยๆ จนกว่าจะถึงจุดปลาย Q นั่นคือถ้ากำหนดให้หน่วยเล็กที่สุดของจุดตัด δ เป็น 1 แล้ว จะได้ว่า

ถ้า $D_{i,j} > 0$; $x_i \rightarrow x_{i+1} = x_i + 1$

ถ้า $D_{i,j} < 0$; $y_j \rightarrow y_{j+1} = y_j + 1$

ดังนั้น การคำนวณสมการเพื่อการตัดสินใจใหม่ในแต่ละกรณี คำนวณได้จาก


$$D_{i+1,j} = X_c \cdot y_j - Y_c \cdot (x_i + 1) = D_{i,j} - Y_c$$

$$D_{i+1,j} = X_c \cdot (y_j + 1) - Y_c \cdot x_i = D_{i,j} + X_c$$

โดยมีเงื่อนไขจุดปลายเป็น

$$x_i = X_c \quad ; \quad y_j = Y_c$$

การทำงานของวงจรนี้สามารถ อธิบายได้จากรูป 2.23

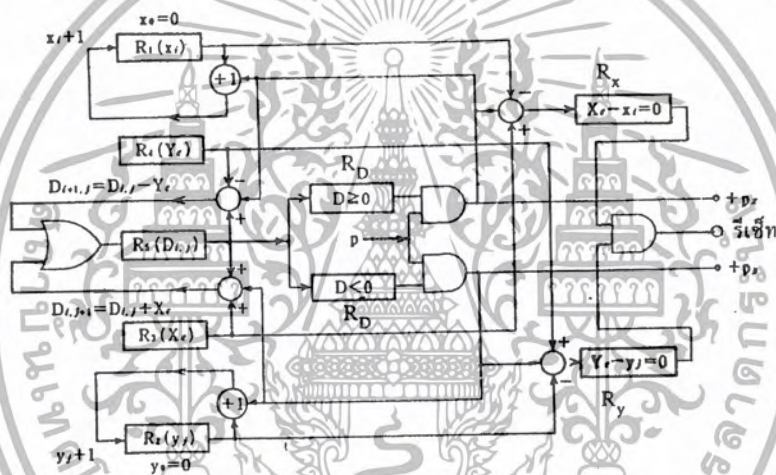

รูปที่ 2.23 วงจรอินเทอร์โพล์เลขฐานสิบตรง (พีชคณิต)

การทำงานของวงจรอินเทอร์โพล์เลขฐานสิบตรง มีดังนี้

ในกรณี $D_{i,j} > 0$

ขั้นตอนที่ 1 $(R_3) - (R_1) < \text{หรือ} > 0 \rightarrow$ รีจิสเตอร์ R_x

พิจารณาค่าสุดท้ายของ $x: X_c - x_i$

ขั้นตอนที่ 2 $(R_1) + 1 \rightarrow R_1$

หาค่า $x_{i+1} = x_i + 1$

ขั้นตอนที่ 3 $(R_5) - (R_4) \rightarrow (R_5)$

คำนวณ $D_{i+1,j} = D_{i,j} - Y_c$

ขั้นตอนที่ 4 $(R_5) < \text{หรือ} > 0 \rightarrow$ รีจิสเตอร์ R_D

พิจารณาคัดสินเครื่องหมายของ $D_{i+1,j}$

ขั้นตอนที่ 5 ส่งผลลัพธ์ p_x

ถ้า $(R_x) = 0$, รีเซ็ต

ในกรณี $D_{ij} < 0$

ขั้นตอนที่ 1 $(R_4) - (R_2) < \text{หรือ} > 0 \rightarrow$ รีเซ็ตเตอร์ R_y

พิจารณาค่าสุดท้ายของ $y: Y_e - y_i$

ขั้นตอนที่ 2 $(R_2) + 1 \rightarrow R_2$

หาค่า $y_{j+1} = y_j + 1$

ขั้นตอนที่ 3 $(R_5) - (R_3) \rightarrow (R_5)$

คำนวณ $D_{ij+1} = D_{ij} - X_e$

ขั้นตอนที่ 4 $(R_5) < \text{หรือ} > 0 \rightarrow$ รีเซ็ตเตอร์ R_D

พิจารณาคัดสินเครื่องหมายของ D_{ij+1}

ขั้นตอนที่ 5 ส่งผลลัพธ์ p_x

ถ้า $(R_y) = 0$, รีเซ็ต

2.7.3.2 การอินเตอร์โพลบนเส้นโค้ง (Circular Interpolation) กำหนดให้เส้นโค้ง PQ มีจุดศูนย์กลางอยู่ที่จุดกำเนิด O จะเริ่มต้นอยู่ที่ $P(X_0, Y_0)$ และจุดปลายอยู่ที่ $Q(X_e, Y_e)$ ซึ่งสามารถเขียนสมการเส้นโค้งได้เป็น

$$x^2 + y^2 = X_0^2 + Y_0^2 = X_e^2 + Y_e^2$$



รูปที่ 2.24 การอินเตอร์โพลบนเส้นโค้ง (พีชคณิต)

จากรูปที่ 2.24 พิจารณาที่จุดตัดใดๆ (x_i, y_j) บนระนาบ XY และให้สมการเพื่อการตัดสินใจเป็น

$$D_{ij} = x_0^2 + y_j^2 - (X_0^2 + Y_0^2)$$

แล้ว จะสามารถ ตัดสินว่าจุด (X_i, Y_j) อยู่ภายนอก บน หรือภายในเส้นโค้งนั้นได้ นั่นคือ

- ถ้า $D > 0$; (x_i, y_j) อยู่เหนือเส้นตรง OQ
- ถ้า $D = 0$; (x_i, y_j) อยู่บนเส้นตรง OQ พอดี
- ถ้า $D < 0$; (x_i, y_j) อยู่ใต้เส้นตรง OQ


จากจุดเริ่มต้น $P(X_0, Y_0)$ ถ้า $D \geq 0$ แล้ว ให้ผลผลิตคำสั่งพัลซ์ในทิศทางลบของแกน x ซึ่งจะเป็น $-p_x$ และถ้า $D < 0$ แล้ว ให้ผลผลิตคำสั่งพัลซ์ในทิศทางบวกของแกน Y ซึ่งจะเป็น $+p_y$ การสร้างพัลซ์คำสั่ง $-p_x$ หรือ $+p_y$ ตัวถัดไปนี้ จะเกิดขึ้นเมื่อได้พิจารณาเครื่องหมายของสมการเพื่อการตัดสินใจใหม่ $D_{i+1,j}$ หรือ $D_{i,j+1}$ แล้ว และจะกระทำซ้ำไปเช่นนี้ จนกว่าจุดตัดจะไปถึงจุดปลาย Q (X_c, Y_c) นั่นคือ

$$\begin{aligned} \text{ถ้า } D_{i,j} \geq 0 ; x_i &\rightarrow x_{i+1} = x_i - 1 \\ \text{ถ้า } D_{i,j} < 0 \quad y_j &\rightarrow y_{j+1} = y_j + 1 \end{aligned}$$

ดังนั้น การคำนวณสมการเพื่อการตัดสินใจใหม่ในแต่ละกรณี คำนวณได้จาก

$$\begin{aligned} D_{i+1,j} &= (x_i - 1)^2 + y_j^2 - (X_c^2 + Y_c^2) = D_{i,j} - 2x_i + 1 \\ D_{i,j+1} &= x_i^2 + (y_j + 1)^2 - (X_c^2 + Y_c^2) = D_{i,j} - 2y_j + 1 \end{aligned}$$

โดยมีเงื่อนไขจุดปลายเป็น
 $x_i = X_c$; $y_j = Y_c$

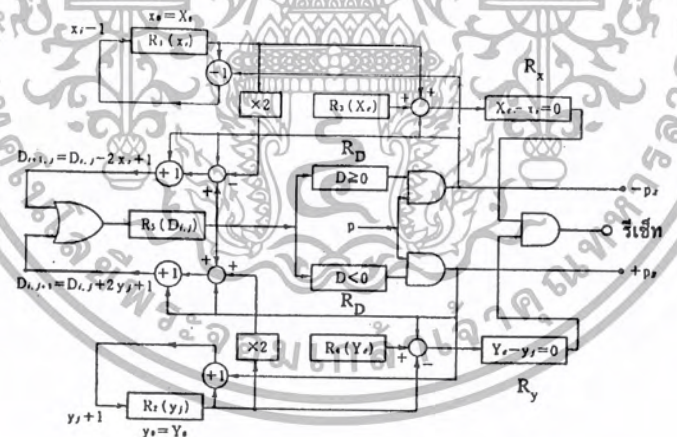

รูปที่ 2.25 วงจรอินเทอร์โพล์เส้นเส้นโค้ง (พีชคณิต)

การทำงานของวงจรอินเทอร์โพล์เส้นเส้นโค้ง มีดังนี้

ในกรณี $D_{i,j} > 0$

ขั้นตอนที่ 1 $(R_3) - (R_1) < \text{หรือ} > 0 \rightarrow$ รีจิสเตอร์ R_x

พิจารณาค่าสุดท้ายของ x : $X_c - x_i$

ขั้นตอนที่ 2 $(R_1) - 1 \rightarrow R_1$

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

หาค่า $x_{i+1} = x_i - 1$
 ขั้นตอนที่ 3 $(R_5) - 2(R_1) + 1 \rightarrow (R_5)$
 คำนวณ $D_{i+1j} = D_{ij} - 2x_i + 1$
 ขั้นตอนที่ 4 $(R_5) < \text{หรือ} > 0 \rightarrow$ รีจิสเตอร์ R_D
 พิจารณาคัดสินเครื่องหมายของ D_{i+1j}
 ขั้นตอนที่ 5 ส่งพัลส์ $-p_x$
 ถ้า $(R_x) = 0$, รีเซ็ต

ในกรณี $D_{ij} < 0$

ขั้นตอนที่ 1 $(R_4) - (R_2) < \text{หรือ} > 0 \rightarrow$ รีจิสเตอร์ R_y
 พิจารณาค่าสุดท้ายของ $y: Y_c - y_i$
 ขั้นตอนที่ 2 $(R_2) + 1 \rightarrow R_2$
 หาค่า $y_{j+1} = y_j + 1$
 ขั้นตอนที่ 3 $(R_5) - 2(R_2) + 1 \rightarrow (R_5)$
 คำนวณ $D_{ij+1} = D_{ij} + 2y_j + 1$
 ขั้นตอนที่ 4 $(R_5) < \text{หรือ} > 0 \rightarrow$ รีจิสเตอร์ R_D
 พิจารณาคัดสินเครื่องหมายของ D_{ij+1}
 ขั้นตอนที่ 5 ส่งพัลส์ p_y
 ถ้า $(R_y) = 0$, รีเซ็ต

2.8 บอลสกรู (Ball Screw)

แนวทางการเลือกบอลสกรูและเทคนิคการคำนวณ

การคำนวณหาประสิทธิภาพและแรงเสียดทาน (Friction and Efficiency)

$$\eta = \frac{1 - \mu \tan \beta}{1 + \mu / \tan \beta} \quad (2.30)$$

$$\eta' = \frac{1 - \mu / \tan \beta}{1 + \mu \tan \beta} \quad (2.31)$$

การคำนวณหาทอก (Load Torque)

$$T = \frac{pL}{2\pi\eta} \quad (2.32)$$

$$P = \frac{2\pi T}{\eta'L} \quad (2.33)$$

T: แรงบิด (daN.cm)

P: ภาระภายนอกในแนวแกน (daN)

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
 ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

L: ลีดบอลสกรู (cm)

η : ประสิทธิภาพบอลสกรู (0.9)

การคำนวณหาทอร์กเนื่องจากแรงเสียดทานเริ่มต้น (Friction torque caused by preloading)

$$T_p = \frac{K P_L L}{2\pi} \quad (2.34)$$

$$K = 0.05 (\tan \beta)^{-1/2} \quad (2.35)$$

P_L : ภาระนำ (daN)


L : ลีดบอลสกรู (cm)

K : สัมประสิทธิ์ความเสียดทานภายใน

β : มุมลีด ($\tan^{-1}(L/\pi D)$)

D : เส้นผ่านศูนย์กลางเกลียวนอก

การเลือกมอเตอร์ (Selecting Drive Motor)

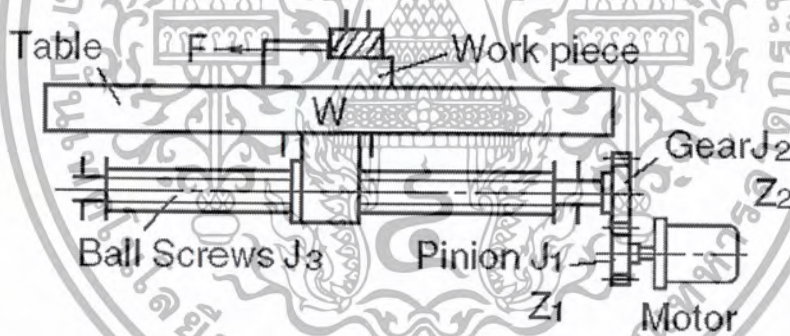

รูปที่ 2.26 องค์ประกอบในการคำนวณ

$$T_1 = \left(\frac{PL}{2\pi\eta} + T_p \cdot \frac{(3P_L - P)}{3P_L} \right) \frac{Z_1}{Z_2} \quad (2.35)$$

$P \leq 3PL$

T_1 : แรงบิดที่ความเร็วคงที่ (daN.cm)

P: ภาระภายนอกในแนวแกน (daN)

$$P = F + \mu Mg$$

F: แรงรุนที่เกิดจากแรงตัด (daN)

M: น้ำหนักของโต๊ะและชิ้นงาน (kg)

μ : สัมประสิทธิ์ความเสียดทานบนผิวหน้าสไลด์

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

g: ความเร่งจากแรงดึงดูดของโลก ($9.8 \times 10^2 \text{cm/s}^2$)

L: ลีคบอลสกรู (cm)

η : ประสิทธิภาพทางกลของบอลสกรูหรือเฟือง

TP: Friction torque caused by preloading (daN.cm) Refer to formula.

PL: การระนำ (daN)

Z1: จำนวนฟันเฟืองพินเนียน

Z2: จำนวนฟันเฟือง

การคำนวณหาทอร์กเนื่องจากความเร่ง (Acceleration torque exerted on the motor's output shaft)

$$T_2 = J_M \varpi = J_M \frac{2\pi N}{60t} \times 10^3 \quad (2.36)$$

$$J_M = J_1 + J_4 + \left(\frac{Z_1}{Z_2}\right)^2 \left\{ (J_2 + J_3) + M \left(\frac{L}{2\pi}\right)^2 \right\} \quad (2.37)$$

T2: Drive torque in acceleration (daN.cm)

ϖ : ความเร่งเชิงมุมของเพลามอเตอร์ (rad/s²)

N: จำนวนรอบของเพลามอเตอร์ (r/min)

t: ความเร็วโคเนมาติก (s)

JM: โมเมนต์ความเฉื่อยของมอเตอร์ (kg.cm²)

J₁: โมเมนต์ความเฉื่อยของเฟืองพินเนียน (kg.cm²)

J₂: โมเมนต์ความเฉื่อยของเฟือง (kg.cm²)

J₃: โมเมนต์ความเฉื่อยของบอลสกรู (kg.cm²)

J₄: โมเมนต์ความเฉื่อยของโรเตอร์มอเตอร์ (kg.cm²)

M: น้ำหนักของโต๊ะและชิ้นงาน (kg)

L: ลีคบอลสกรู (cm)

การคำนวณหาโมเมนต์อินเนอเชียรี่

$$J = \frac{\pi \gamma}{32} D^4 l \quad (2.38)$$

D: เส้นผ่านศูนย์กลางกลางนอกของทรงกระบอก (cm)

l: ความยาวของทรงกระบอก (cm)

γ : ความหนาแน่นวัสดุ = $7.8 \times 10^{-3} \text{ (kg/cm}^3\text{)}$

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา³¹ และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

การหาทอร์กทั้งหมดที่กระทำกับมอเตอร์ (Overall torque exerted on the motor's output shaft)

$$T_M = T_1 + T_2 = \left(\frac{PL}{2\pi\eta} + T_p \frac{(3P_L - P)}{3P_L} \right) \frac{Z_1}{Z_2} + J_M \frac{2\pi N}{60t} \times 10^{-3} \quad (2.39)$$

T_M : แรงบิดทั้งหมดที่กระทำบนเพลาของมอเตอร์ (daN.cm)

T_1 : แรงบิดที่ความเร็วคงที่ (daN.cm)

T_2 : แรงบิดในความเร่ง (daN.cm)

2.9 การเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ (Computer Interface)

พอร์ต


พอร์ต เป็นช่องทางซึ่งคอมพิวเตอร์สามารถใช้ติดต่อสื่อสารกับโลกภายนอกได้ เครื่องพีซีสามารถที่จะติดตั้งพอร์ตได้สองแบบ คือ แบบขนาน และแบบอนุกรม เป็นการเชื่อมต่อทางกายภาพกับอุปกรณ์ภายนอก เช่น เครื่องพิมพ์ เครื่องจักร

พอร์ตขนาน

ที่เรียกเช่นนี้เพราะว่ามีการรับส่งข้อมูลในลักษณะขนาน 8 บิต (1 ไบต์) ในครั้งหนึ่งการเชื่อมต่อพอร์ตขนานจะประกอบด้วยคอนเนคเตอร์ 25 เข็มรูปตัว D (25-pin-D-shell connector) (เรียกตามรูปร่าง) ประกอบด้วยสายข้อมูล 8 เส้น สายควบคุม 9 เส้น และสายดิน 8 เส้น แดงคิงรูปที่ 27 พอร์ตขนานสามารถใช้งานได้ทั้งส่งและรับข้อมูล

ตารางที่ 2.1 ตำแหน่งแอดเดรส I/O ที่สำรองสำหรับพอร์ตขนาน

Printer	Data Port	Status	Control
LPT1	0x03bc	0x03bd	0x03be
LPT2	0x0378	0x0379	0x037a
LPT3	0x0278	0x0279	0x027a

 

View is looking at
Connector side of
DB-25 Male Connector.

Pin Description

Pin	Description	PC Output
1	Strobe	PC Output
2	Data 0	PC Output
3	Data 1	PC Output
4	Data 2	PC Output
5	Data 3	PC Output
6	Data 4	PC Output
7	Data 5	PC Output
8	Data 6	PC Output
9	Data 7	PC Output
10	ACK	PC Input
11	Busy	PC Input
12	Paper Empty	PC Input
13	Select	PC Input
14	Auto Feed	PC Output
15	Error	PC Input
16	Initialize Printer	PC Output
17	Select Input	PC Output


Pin Assignments

Note: 8 Data Outputs
4 Misc Other Outputs

5 Data Inputs

Note: Pins 18-25 are
Ground

รูปที่ 2.27 หน้าทีของแต่ละพิน

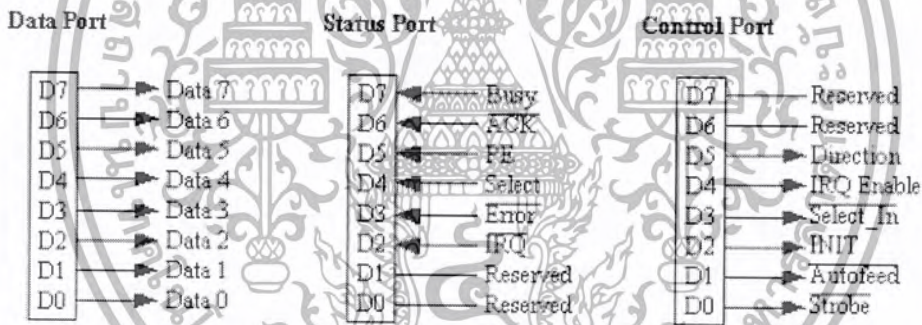

รูปที่ 2.28 การเข้าถึงข้อมูลระดับบิตและการทำงาน

การโปรแกรมพอร์ตขนาน

การ โปรแกรมพอร์ตขนานสามารถทำได้ 4 ระดับ ระดับสูงสุดซึ่งมักจะเป็นการเริ่มต้นที่ดีที่สุด คือ การใช้คำสั่งเครื่องพิมพ์ที่เป็นส่วนของภาษาระดับสูง การที่โปรแกรมต้องการทำหน้าที่ฟังก์ชันนอกเหนือจากคำสั่งเหล่านี้ เป็นสภาพที่ผิดปกติสำหรับ โปรแกรม และต้องการฟังก์ชันเพิ่มเติมจากคำสั่งต่างๆ ที่จัดไว้ให้แล้ว ยังเพิ่มข้อดีของความคล่องตัว และความเข้ากันได้กับการเปลี่ยนแปลงฮาร์ดแวร์ หรือ ซอฟต์แวร์ในอนาคตด้วย

ระดับถัดมา คือ การใช้บริการของเอ็มเอสดอส สามารถส่งสตรีมอักขระหลายตัวไปยัง LPT1 โดยทำการเรียกหนึ่งครั้ง ไปยังฟังก์ชัน 40H ของอินเทอร์พท์ 21H แล้วใช้ค่าแชนเนล 4 ซึ่งเป็นค่าแชนเนลของเอ็มเอสดอสสำหรับ LPT 1 ในการใช้ฟังก์ชันนี้เพื่อส่งข้อมูลไปยังพอร์ตของเครื่องพิมพ์ ใช้อินเทอร์พท์ 21H ฟังก์ชัน 3DH เพื่อเปิดพอร์ตที่ต้องการ (LPT2 หรือ LPT3) ให้เป็นอุปกรณ์ จากนั้นผ่านแชนเนลของอุปกรณ์ของพอร์ต เมื่อเรียกอินเทอร์พท์ 21H ฟังก์ชัน 40H ส่งอักขระเดี่ยวสู่ LPT1 โดยการใช้อินเทอร์พท์ 21H ฟังก์ชัน 05H

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่นิยมนำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา 33 และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ระดับต่ำสุดของการทำโปรแกรมพอร์ดขนาน คือ การโปรแกรมฮาร์ดแวร์โดยตรง โดยการเขียนและอ่านพอร์ด I/O ร่วมกับพอร์ดเครื่องพิมพ์เฉพาะ สามารถส่งข้อมูล ตรวจสอบสถานะภาพพอร์ด และอื่นก็ได้ การโปรแกรมฮาร์ดแวร์ โดยตรงไม่มีความจำเป็นสำหรับการส่งข้อมูลสู่เครื่องพิมพ์ บริการต่างๆ ของ ไบออสจะจัดหาหน้าที่ทั้งหมดที่ต้องการ ให้ได้ การโปรแกรมฮาร์ดแวร์โดยตรงยังต้องการใช้สำหรับงานพิเศษระดับสูงๆ เช่น การใช้พอร์ดขนานสำหรับการ ถ่ายโอนข้อมูลสองทิศทาง (Bidirectional data transfer) ระหว่างคอมพิวเตอร์สองเครื่อง

2.10 สเต็ปป์มอเตอร์ (Stepping Motor)

สเต็ปป์มอเตอร์เป็นอุปกรณ์ที่แปลงสัญญาณพัลส์เชิงไฟฟ้า ไปอยู่ในรูปของการตอบสนองเชิงกล เนื่องจากมอเตอร์นี้รับอินพุตเป็นแบบดิจิทัล จึงเหมาะที่จะนำไปใช้งานในระบิตที่ต้องการขับเคลื่อนที่ละเอียดสำหรับสัญญาณพัลส์ คำสั่งแต่ละพัลส์ อย่างไรก็ตามสเต็ปป์มอเตอร์จะมีขอบเขตจำกัดในการนำไปประยุกต์ใช้ นั่นคือ นำไปใช้ในกรณีที่ต้องการเอาท์พุทแรงบิดต่ำ สำหรับ NC แล้วระบบอิเล็กทรอนิกส์ไฮดรอลิก (Electrohydraulic) ที่ประกอบด้วยสเต็ปป์ มอเตอร์ที่ควบคุมเครื่องขยายกำลังไฮดรอลิก จะให้แรงบิดเอาท์พุทที่สูงได้



รูปที่ 2.29 หน้าตัดของสเต็ปป์มอเตอร์

ในรูปที่ 2.29 เป็นรูปหน้าตัดของเต็ปป์มอเตอร์แบบรีลัคแทนซ์แปร (variable reluctance) โรเตอร์หลายขั้วแบบเฟอร์โรแมกเนติก (ferromagnetic) จะเคลื่อนที่อยู่ภายในสนามแม่เหล็กที่ถูกผลิตขึ้น โดยสเตเตอร์ที่พันรอบอยู่

เมื่อขั้วของสเตเตอร์ถูกกระตุ้น โรเตอร์จะหมุนไปสู่ตำแหน่งสมดุลคงตัวที่สอดคล้องกับวงจรแม่เหล็กของคาร์ลิกแทนซ์ต่ำสุด นั่นคือ ขั้วของโรเตอร์จะจัดตัวเองหันเข้าหาสเตเตอร์ตัวที่ถูกกระตุ้น ในขณะที่ขั้วของสเตเตอร์ถูกกระตุ้นตามลำดับนั้น โรเตอร์จะหมุนไปเป็นสเต็ปเชิงมุม ในขณะที่ความสมดุลยังคงถูกรักษาอยู่ จำนวนตำแหน่งเชิงมุมสามารถจะเพิ่มเป็นสองเท่าได้ ถ้าขั้วสองขั้วของโรเตอร์ถูกกระตุ้นพร้อมกัน ในกรณีนี้ตำแหน่งสมดุลจะอยู่ระหว่างขั้วทั้งสองของสเตเตอร์

2.10.1 การทำงานของสเต็ปเปอร์มอเตอร์

สเต็ปเปอร์มอเตอร์มีความแตกต่างจากมอเตอร์ทั่วไป โดยเมื่อป้อนกำลังไฟฟ้าให้กับมอเตอร์ มอเตอร์จะหมุนเล็กน้อยตามเส้นรอบวงและหยุด ซึ่งแตกต่างจากมอเตอร์ทั่วไปซึ่งจะหมุนทันทีและตลอดเวลา สเต็ปเปอร์มอเตอร์สามารถกำหนดการหมุนอย่างละเอียดโดยการใช้คอมพิวเตอร์เป็นตัวกำหนดและจัดเก็บตัวเลขเหล่านั้นไว้

สเต็ปเปอร์มอเตอร์สามารถใช้งานในระบบเปิด (Open loop system) นั่นก็คือมันทำงานได้โดยไม่ต้องมีการป้อนกลับ (Feed back) แต่ทุกวิธีที่ต้องการกำหนดตำแหน่งอย่างถูกต้องจำเป็นต้องจำเป็นที่ต้องการการป้อนกลับ ไปยังระบบให้รับรู้



รูปที่ 2.30 (ก) สเต็ปเปอร์มอเตอร์ที่มีการต่อวงจรขดลวดภายในเพื่อกระตุ้นให้เกิดขั้วแม่เหล็ก 1 ขั้ว ในทิศทางตรงกันข้ามส่วนขดลวดอื่นๆจะไม่ถูกกระตุ้นเลย
(ข) การต่อวงจรขดลวดแบบกระตุ้นให้เกิดขั้วแม่เหล็กพร้อมกัน 2 ขั้วที่อยู่ใกล้กัน ทำให้โรเตอร์เคลื่อนมาอยู่ระหว่างขั้วแม่เหล็กทั้งสอง

โครงสร้างของขั้วแม่เหล็กบนสเตเตอร์ประกอบขึ้นจากแผ่นเหล็กวงแหวนที่มีซี่ยื่นออกมา แต่ละซี่เหล่านั้นจะมีคอยล์พันสวมอยู่ ดังนั้นเมื่อป้อนกระแสไฟฟ้าผ่านคอยล์ทำให้เกิดสนามแม่เหล็กไฟฟ้า (Electromagnetic) ขึ้นด้านตรงข้ามของแต่ละขั้วแม่เหล็กจะได้รับกระแสไฟฟ้าในขณะเดียวกัน แต่ว่าจะไหลวนในทิศทางข้ามกัน ดังแสดงในรูปที่ 2.30 (ก) ดังนั้น ถ้าเพิ่มจำนวนของขั้วแม่เหล็กมากขึ้นจะเพิ่มจำนวนของสเต็ปต่อวงรอบมากขึ้นตามไปด้วย หรือทำการจ่ายกำลังไฟฟ้าไปยังขั้วแม่เหล็กสองขั้วที่อยู่ใกล้กันในเวลาเดียวกัน ซึ่งจะทำให้โรเตอร์หยุดหมุนอยู่ระหว่างกลางของเหล็ก 2 ขั้วแม่เหล็กหรือเคลื่อนที่ไปครึ่งสเต็ป (Half step) เท่านั้น และยังทำให้เกิดแรงบิดมากขึ้นด้วย ดังแสดงในรูปที่ 2.30(ข)

สเต็ปเปอร์มอเตอร์โดยทั่วไปมีจำนวนของขั้วแม่เหล็กหรือจำนวนสเต็ปต่อรอบอยู่ที่ประมาณ 100-400 สเต็ปต่อรอบ การมีจำนวนสเต็ปมากขึ้นไม่ได้เพิ่มที่จำนวนขั้วแม่เหล็กบนสเตเตอร์ แต่ทำได้โดยการเพิ่มจำนวนซี่ขั้วแม่เหล็กที่โรเตอร์ จำนวนสเต็ปต่อรอบทั้งหมดจะได้จากการคูณจำนวนขั้วแม่เหล็กบนสเตเตอร์และจำนวนซี่ที่โรเตอร์

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา 35 จะต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

2.10.2 ชนิดของสเต็ปเปอร์มอเตอร์

สเต็ปเปอร์มอเตอร์แบ่งตามพื้นฐานได้เป็น 3 ชนิด คือ


- วาริเอเบิลรีลักแตนซ์ (Variable reluctance: VR)
- เพอร์มาเนนต์ แมกเน็ต (Permanent magnet: PM)
- ไฮบริด (Hybrid)

1. วาริเอเบิลรีลักแตนซ์ (Variable reluctance: VR) มีโครงสร้างของโรเตอร์แบบมีลวดลวดทำจากเหล็กอ่อน เรา จะทราบได้ว่าเป็นมอเตอร์ชนิดนี้โดยการทดสอบได้ง่ายมากคือใช้นิ้วหมุนเพลลาของมอเตอร์และสังเกตมอเตอร์ชนิดนี้ที่ โรเตอร์จะไม่เกิดปรากฏการณ์ทางแม่เหล็กมันจึงหมุนตลอดเวลา โดยไม่ติดขัดแตกต่างชนิด PM และชนิดไฮบริดซึ่งมี สนามเหล็กที่โรเตอร์เมื่อหมุนจะรู้สึกขั้วๆ เหมือนเป็นฟันเฟือง สเต็ปเปอร์มอเตอร์ชนิดนี้มีจุดด้อยในเรื่องของความ ถูกต้องของตำแหน่งและทำงาน ได้ไม่ดีนักเมื่อมีสเต็ปในการหมุนสูง

2. เพอร์มาเนนต์ แมกเน็ต (Permanent Magnet: PM) มีโครงสร้างแบบเรียบไม่มีซี่ขั้วแม่เหล็กและบนโรเตอร์ จะเป็นแบบเหล็กถาวร การควบคุมทำได้โดยป้อนกระแสกระตุ้นที่ขดลวดบนสเตเตอร์ เช่น ถ้าเป็นสเตเตอร์แบบ 4 เฟสจะมีขั้วแม่เหล็กอยู่ 4 ขั้ว ซึ่งมีขดลวดพันอยู่แยกจากกัน ขั้วแม่เหล็กถาวรบนโรเตอร์จะถูกแรงดึงดูดจากขั้วแม่เหล็ก บนสเตเตอร์นั้นถึงแม้ว่าจะไม่ป้อนกระแสไฟฟ้าก็ต่อไป ทำให้เกิดแรงยึดเหนี่ยวขึ้น สเต็ปเปอร์มอเตอร์ชนิดนี้มีข้อดี ในเรื่องของความถูกต้องของตำแหน่ง และความเร็วมากขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับชนิดอื่น


3. ไฮบริด (Hybrid) เป็นชนิดที่นิยมใช้งานกันมากที่สุด โครงสร้างภายในซึ่งได้จากการรวมเอาโครงสร้างของสเต เตอร์ชนิดวาริเอเบิลรีลักแตนซ์ และ โครงสร้างของโรเตอร์จากชนิดเพอร์มาเนนต์แมกเน็ตมาประกอบเข้าด้วยกันจึงทำ ให้เป็นมอเตอร์ชนิดที่มีแรงยึดเหนี่ยวสูง มีแรงบิดดีและผลักได้สูงซึ่งมีความคงที่ต่อรอบในการหมุนสูง

การพันขดลวดหรือคอยล์บนสเต็ปเปอร์มอเตอร์มีอยู่ 2 วิธี คือ แบบ ไบโพลาร์ (Bipolar) และแบบยูนิโพลาร์ ดังในรูปที่ 2.31

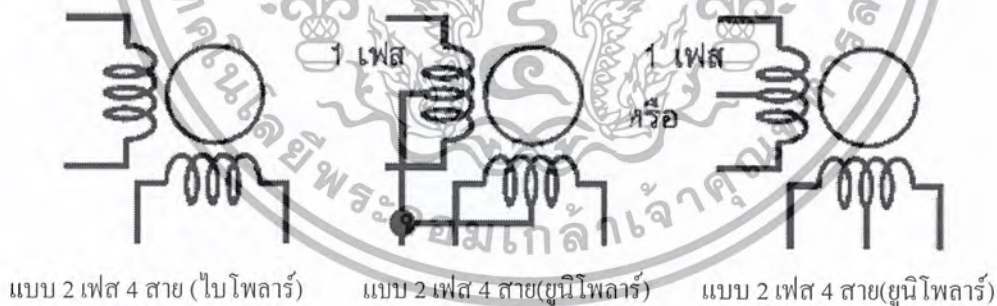

รูปที่ 2.31 การพันขดลวดบนสเตเตอร์ของสเต็ปเปอร์มอเตอร์

สเต็ปเปอร์มอเตอร์แบบไบโพลาร์มีการพันขดลวด 1 ขด บนแต่ละขั้วของแม่เหล็กของสเตเตอร์ ขั้วแม่เหล็กที่ เกิดขึ้นบนสเตเตอร์ถูกกำหนดโดยทิศทางของกระแสไฟฟ้า และสามารถทำให้เกิดขั้วแม่เหล็กในทิศทางตรงข้ามได้ โดยการกลับทิศทางกระแสไหลของกระแสไฟฟ้า ซึ่งการกำหนดทิศทางของกระแสไฟฟ้าทำได้โดยวงจรสวิตซ์ซึ่ง กลับขั้วไฟฟ้า

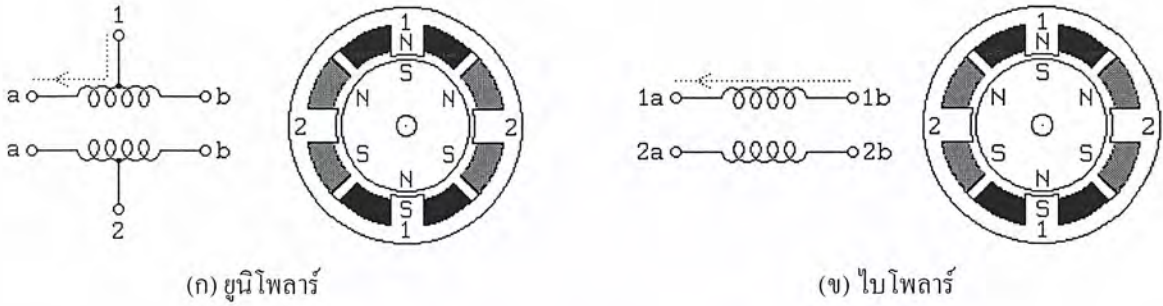

รูปที่ 2.32 การจ่ายกำลังไฟฟ้ากับสเต็ปเปอร์มอเตอร์ทั้ง 2 แบบ

สำหรับยูนิโพลาร์จะมีการพันขดลวด 2 ขด บนแต่ละขั้วแม่เหล็กของสเตเตอร์ ซึ่งแต่ละขดจะทำให้เกิดขั้วแม่เหล็กในทิศทางตรงข้ามกัน การกลับขั้วแม่เหล็กเปลี่ยนไปมาทำได้โดยการสวิตซ์กระแสไฟฟ้าจากขดลวดหนึ่งไปยังอีกขดหนึ่งแทนเท่านั้น โดยปกติขดลวดทั้งสองจะมีการเชื่อมต่อกันหรือมีจุดร่วมเพื่อลดจำนวนของสายไฟที่ต่อจากมอเตอร์ วงจรจ่ายกำลังไฟฟ้าของมอเตอร์แบบยูนิโพลาร์ทำได้ง่ายกว่าชนิดไบโพลาร์ เพราะมันต้องการเพียงสวิตซ์ธรรมดาในการปิดและเปิดกำลังไฟฟ้าให้กับขดลวดบนสเตเตอร์ในทิศทางที่ต้องการให้หมุนได้ทันที รูปที่ 2.32 แสดงวงจรจ่ายกำลังไฟฟ้าซึ่งใช้ทรานซิสเตอร์ทำหน้าที่เป็นคัตวีสวิตซ์ ให้กับสเต็ปเปอร์มอเตอร์ที่มีการพันขดลวดทั้งสองแบบ จะเห็นได้ว่าในแบบของยูนิโพลาร์เป็นวงจรที่ง่ายและไม่มีความซับซ้อนเลย การพันขดลวดแบบยูนิโพลาร์ก็มีจุดด้อยตรงที่กาพันแบบนี้จะทำให้เกิดแรงบิดน้อยกว่าแบบไบโพลาร์เพราะมีเพียงครึ่งหนึ่งของขดลวดที่ถูกกระตุ้นให้ทำงานเท่านั้นในระยะเวลาหนึ่ง

2.10.3 การกระตุ้นและการควบคุมการหมุนของสเต็ปเปอร์มอเตอร์

การกระตุ้นและการควบคุมการหมุนของมอเตอร์ให้เคลื่อนที่ไปแต่ละสเต็ปทำได้โดยการจ่ายกำลังไฟฟ้าไปยังขดลวดแต่ละขดบนสเตเตอร์ ซึ่งต้องป้อนเป็นแบบซีควเินเชียลในรูปแบบที่ถูกต้องด้วยการแบ่งออกได้เป็น 3 รูปแบบคือ แบบเวฟ (Wave), แบบสองเฟส (Two phase) และแบบครึ่งสเต็ป (Half step) ทั้ง 3 แบบต่างก็มีข้อดีและข้อเสียต่างกันออกไป

2.10.3.1 แบบเต็มคลื่นลูกเดียว (Single phase full step) แบบเวฟเป็นการกระตุ้นรูปแบบที่ง่ายที่สุด โดยทำการกระตุ้นขดลวดทีละขดในเวลาหนึ่งและเรียงถัดกันไป เช่น 1, 2, 3, 4, 1 หรือ 1, 4, 3, 2, 1 ขึ้นอยู่กับทิศทางที่ต้องการให้หมุน ดังนั้นจึงมีขดลวดเพียงขดเดียวในเวลาหนึ่งที่ถูกกระตุ้นเท่านั้น วงจรกระตุ้นแบบเวฟจึงมีราคาถูกและง่าย ขั้นตอนการทำงานต่างๆ แสดงในตารางที่ 2.2

ตารางที่ 2.2 ขั้นตอนการกระตุ้นขดลวดแต่ละเฟสแบบเวฟ

สเต็ปที่	เฟสที่1	เฟสที่2	เฟสที่3	เฟสที่4
1	ทำงาน	-	-	-
2	-	ทำงาน	-	-
3	-	-	ทำงาน	-
4	-	-	-	ทำงาน

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

2.10.3.2 แบบเต็มคลื่นสอง เฟส (Two phase full step) แบบ 2 เฟส เป็นการกระตุ้นอีกรูปแบบหนึ่งซึ่งคล้ายกับเวฟ แต่การกระตุ้นแบบนี้จะทำการกระตุ้นโดยจ่ายกำลังไฟฟ้าไปที่ขดลวดสองขด ที่อยู่ใกล้กันในเวลาเดียวกัน และเรียง ถัดกันไปเช่นเดียวกับเวฟ คือ ขดลวดที่ถูกกระตุ้น 12 23 34 41 12 หรือ 14 43 32 21 14 ขึ้นอยู่กับทิศทางการหมุน การ เพิ่มจำนวนของขดลวดที่ถูกกระตุ้นนี้ทำให้เพิ่มแรงบิดได้มากกว่าแบบเวฟ โรเตอร์จะเคลื่อนที่ด้วยแรงดึงอย่างเต็มแรง จาก 2 ขดลวดที่ถูกกระตุ้นพร้อมกัน และต่อไปด้วยแรงดึงจากอีก 2 ขดลวดถัดไป สำหรับข้อเสียก็คือการกระตุ้นแบบนี้ ต้องใช้แหล่งจ่ายกำลัง ไฟฟ้ามากขึ้น ขั้นตอนการทำงานต่างๆ แสดงในตารางที่ 2.3

ตารางที่ 2.3 แสดงขั้นตอนการกระตุ้นขดลวดแต่ละเฟสแบบ 2 เฟส

สเต็ปที่	เฟสที่1	เฟสที่2	เฟสที่3	เฟสที่4
1	ทำงาน	ทำงาน	-	-
2	-	ทำงาน	ทำงาน	-
3	-	-	ทำงาน	ทำงาน
4	ทำงาน	-	-	ทำงาน

2.10.3.3 ครึ่งสเต็ป (Half step) แบบครึ่งสเต็ปเป็นรูปแบบที่เกิดจากการผสมผสานระหว่างการกระตุ้นแบบเวฟและ แบบ 2 เฟส เพื่อเพิ่มจำนวนของสเต็ปต่อรอบอีกเท่าตัวหนึ่ง ในระบบนี้จะทำการกระตุ้นขดลวดเรียงกันไปเป็นลำดับ ดังนี้ ขดลวดที่ถูกกระตุ้น 1 12 2 23 3 34 4 41 1 หรือ 1 14 4 43 3 32 2 21 1 แรงบิดที่ได้จากการกระตุ้นแบบนี้จะเพิ่ม มากขึ้นอีก เพราะช่วงสเต็ปมีระยะสั้นและแต่ละสเต็ปเกิดแรงดึงจากขดลวด 2 ขด ที่ถูกกระตุ้นพร้อมกัน ความถูกต้อง ของตำแหน่งมีเพิ่มมากขึ้น แต่ต้องพึงระวังไว้อีกประการหนึ่งว่าเมื่อกระตุ้นให้ทำงานในรูปแบบนี้จะต้องทำการหมุน ถึง 2 สเต็ป จึงได้เท่ากับ 1 สเต็ปเต็มเหมือนกับการควบคุม 2 แบบแรก สำหรับแหล่งจ่ายกำลังไฟฟ้าต้องใช้เทียบกบ แบบ 2 เฟสจึงจะเพียงพอ ขั้นตอนการทำงานต่างๆ แสดงในตารางที่ 2.4

ตารางที่ 2.4 แสดงขั้นตอนการกระตุ้นขดลวดแต่ละเฟสแบบครึ่งสเต็ป

สเต็ปที่	เฟสที่1	เฟสที่2	เฟสที่3	เฟสที่4
1	ทำงาน	-	-	-
2	ทำงาน	ทำงาน	-	-
3	-	ทำงาน	-	-
4	-	ทำงาน	ทำงาน	-
5	-	-	ทำงาน	-
6	-	-	ทำงาน	ทำงาน
7	-	-	-	ทำงาน
8	ทำงาน	-	-	ทำงาน

2.10.4 การคำนวณโหลดของสเตปเปอร์มอเตอร์ (Step Motor Load Calculations and Selection)

การเลือกสเตปเปอร์มอเตอร์ที่เหมาะสมควรมีเงื่อนไขพิจารณาดังนี้

1. โหลด (Load Condition)
 - ก) แรงเสียดทาน (Friction Load)
 - ข) โหลดเริ่มต้นเนื่องจากความเฉื่อย (Load Inertia)
2. โหลดเนื่องจากการเคลื่อนที่ (Dynamic Load Condition)
 - ก) วงจรขับ (Drive Circuit)
 - ข) ความเร็ว (Maximum Speed (PPS/Frequency))
 - ค) ความเร่ง (Acceleration/Deceleration Pattern)

โหลดเริ่มต้นเนื่องจากความเฉื่อย (Load Inertia)

$$J = \frac{1}{8} M (D_1^2 + D_2^2) \text{ (kg-cm}^2\text{)} \quad (2.40)$$

M: มวลของพูลเลย์ (kg)

D_1 : เส้นผ่านศูนย์กลางนอก (cm)

D_2 : เส้นผ่านศูนย์กลางรูใน (cm)

ระบบเชิงเส้นนั้นมีความสัมพันธ์กับระบบการหมุนในสมการพลังงาน

$$\text{Energy} = \frac{1}{2} MV^2 = \frac{1}{2} JW^2 \quad (2.41)$$

M: มวล


v: อัตราความเร็ว

J: ความเฉื่อย

w: อัตราความเร็วเชิงมุม

กรณีขับเคลื่อนด้วยระบบของเกียร์ (Gear drive system)

เมื่อเกียร์ใช้ในการส่งถ่ายกำลัง ความเฉื่อยที่เกิดจากเกียร์คำนวณได้จากสมการ

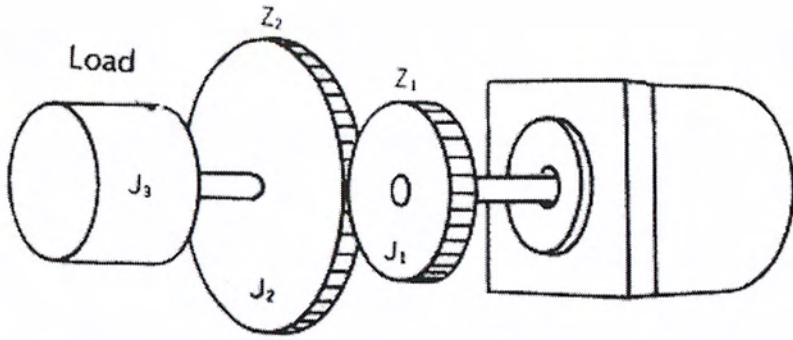

รูปที่ 2.33 องค์ประกอบการคำนวณของเกียร์

$$J = \left(\frac{Z_1}{Z_2} \right)^2 (J_2 + J_3) + J_1$$

(2.42)

Z_1, Z_2 : จำนวนฟันเฟือง

J_1, J_2, J_3 : ความเฉื่อย (kg-cm^2)

J : reflected inertia (kg-cm^2)

กรณีขับเคลื่อนด้วยระบบสายพานหรือพูลเลย์ (Pulley & belt system)



รูปที่ 2.34 องค์ประกอบการคำนวณสายพาน

$$J = 2J_1 + \frac{1}{4}MD^2$$

(2.43)

J : Total inertia reflected to motor

J_1 : ความเฉื่อยของพูลเลย์ (kg-cm^2)

D : เส้นผ่านศูนย์กลางของพูลเลย์ (cm^2)

M : น้ำหนักของวัสดุหรือภาระ (kg)

การคำนวณหาโหลดเนื่องจากความเร่ง (Determination of load acceleration/deceleration pattern)

การคำนวณหาโหลด

การหาโหลดที่ต้องการในการขับเคลื่อนหาได้จากสมการ

$$T_M = T_f + T_j \quad (2.44)$$

T_M : แรงบิดเนื่องจากการดึง (kgf-cm)

T_f : ความเสียดทานแรงบิด (kgf-cm)

T_j : ภาระความเฉื่อย (kgf-cm)

$$J_j = \left(\frac{J_R + J_L}{g} \right) \left(\frac{\pi \theta S}{180} \right) \frac{df}{dt} \quad (2.45)$$

J_R : ความเฉื่อยของโรเตอร์ [kg-cm²]

J_L : ความเฉื่อยของภาระ [kg-cm²]


θ : มุมตลับ [deg]

g : ความเร่งของแรงโน้มถ่วงโลก = 980 [cm/sec²]

f : ความถี่ในการขับ [PPS]

อัตราเร่งเชิงเส้น (Linear acceleration)

สำหรับอัตราเร่งเชิงเส้นแสดงดังรูปที่ และ Frequency $f(t)$, Inertial system frequency $f_j(t)$ และ Inertia load (T_j)

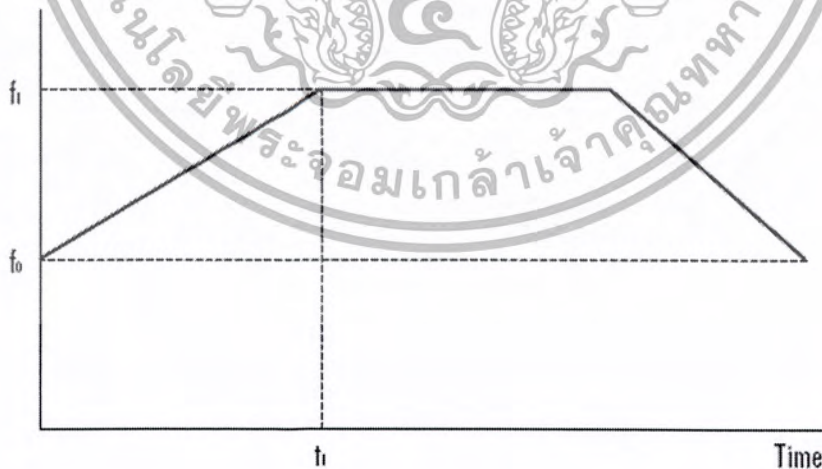


รูปที่ 2.35 ความเร่งเชิงเส้นตรง (Linear Acceleration)

$$f_t = \frac{(f_1 + f_0)}{f_1} \cdot t + f_0 \quad (2.46)$$

$$J_j = \left(\frac{J_R + J_L}{g} \right) \left(\frac{\pi \theta S}{180} \right) \frac{(f_1 + f_0)}{t_1} \quad (2.47)$$

อัตราเร่งแบบเอ็กซ์โพเนนเชียล (Exponential Acceleration)

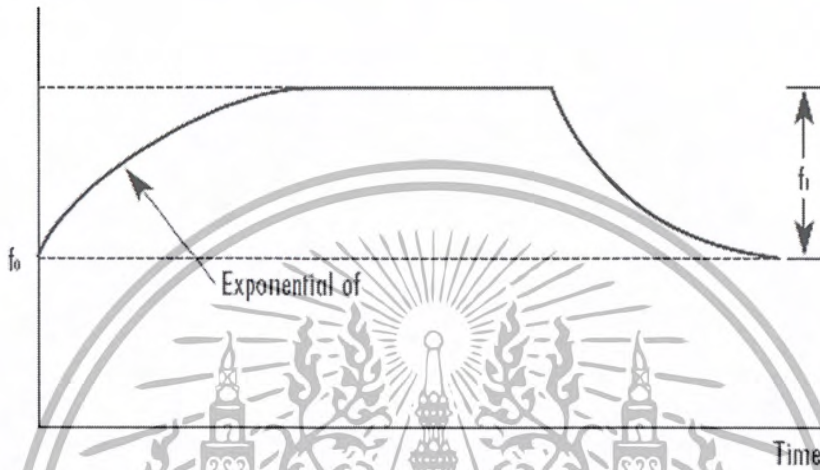

รูปที่ 2.36 ความเร่งเอ็กซ์โพเนนเชียล (Exponential Acceleration)

$$f_t = f_1 \cdot (1 - e^{-(t/\tau)}) + f_0 \quad (2.48)$$

$$J_j = \left(\frac{J_R + J_L}{g} \right) \left(\frac{\pi \theta S}{180} \right) \frac{f_1}{\tau \cdot e^{-(t/\tau)}} \quad (2.49)$$

บทที่ 3


แผนการดำเนินงาน

3.1 การวางแผนการดำเนินงาน

ลำดับขั้นตอนในการดำเนินงาน

1. ศึกษารายละเอียดเบื้องต้นของโครงการ
2. วางแผนการทำงาน
3. ศึกษาหาข้อมูล
4. ออกแบบด้านฮาร์ดแวร์
5. ออกแบบด้านซอฟต์แวร์
6. จัดหาวัสดุและอุปกรณ์ในการสร้างฮาร์ดแวร์
7. ดำเนินการสร้างฮาร์ดแวร์
8. ดำเนินการด้านซอฟต์แวร์
9. ดำเนินการด้านวงจรควบคุมการทำงาน
10. ทดลองและสรุปผลการดำเนินงาน

สามารถเขียนเป็นการไหลของงาน โดยรวมได้ดังนี้

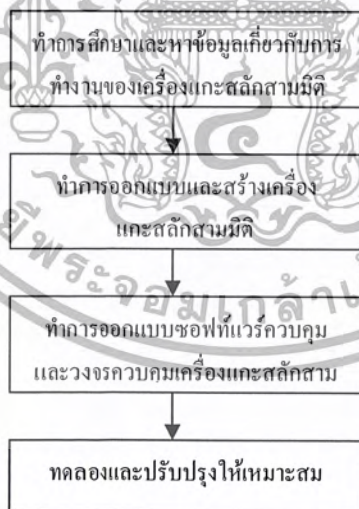

รูปที่ 3.1 การวางแผนการดำเนินงาน

แผนการทำงานในการดำเนินการของเครื่องและสติกสามมิติ แบ่งออกได้เป็นสามส่วน คือ การหาวัสดุอุปกรณ์ที่จะนำมาใช้ในการสร้างเครื่องและสติกสามมิติ ด้านฮาร์ดแวร์ และด้านซอฟต์แวร์ โดยที่ในส่วนของฮาร์ดแวร์จะ

รวมถึงการออกแบบระบบวงจรควบคุมการทำงาน และการอินเทอร์เน็ตด้วย เพื่อสะดวกในการทำงาน ได้มีการทำงานเป็นแผนภูมิเพื่ออำนวยความสะดวก

ด้านวัสดุและอุปกรณ์ วัสดุและอุปกรณ์ ที่ใช้ในการสร้างเครื่องแกะสลักสามมิติ แบ่งการทำงานออกเป็น การศึกษา การจัดซื้อ การสร้าง (ส่วนที่ไม่ได้ทำการซื้อ) และการนำอุปกรณ์ที่ได้มาสร้างเครื่องแกะสลักสามมิติ

ด้านฮาร์ดแวร์ แบ่งการทำงานออกเป็น การศึกษา การออกแบบ การปรับปรุงและตัดสินใจเลือกแบบ การจัดซื้ออุปกรณ์ และการสร้างเครื่องแกะสลักสามมิติ และรวมไปถึงการต่อวงจรควบคุมการทำงานและวงจrinternetด้วย

ด้านซอฟต์แวร์ แบ่งการทำงานออกเป็น การศึกษา การออกแบบ การสร้างรูปแบบของโปรแกรม การตรวจสอบการทำงานของโปรแกรม และการทดลอง โปรแกรมกับเครื่องแกะสลักสามมิติ


3.2 การออกแบบ และส่วนประกอบ

3.2.1 การออกแบบฮาร์ดแวร์ มีขั้นตอน ดังนี้

1. ศึกษาและหาข้อมูลการทำงานของเครื่องแกะสลักสามมิติ
2. ศึกษาและคำนวณจากทฤษฎีต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
3. ออกแบบและสร้าง
4. ทดลองและปรับปรุง


3.2.2 การออกแบบโครงสร้างหลัก

จากการออกแบบ โครงสร้างของเครื่องแกะสลักสามมิติโดยรวมสามารถออกแบบได้ ดังรูปที่ 3.2

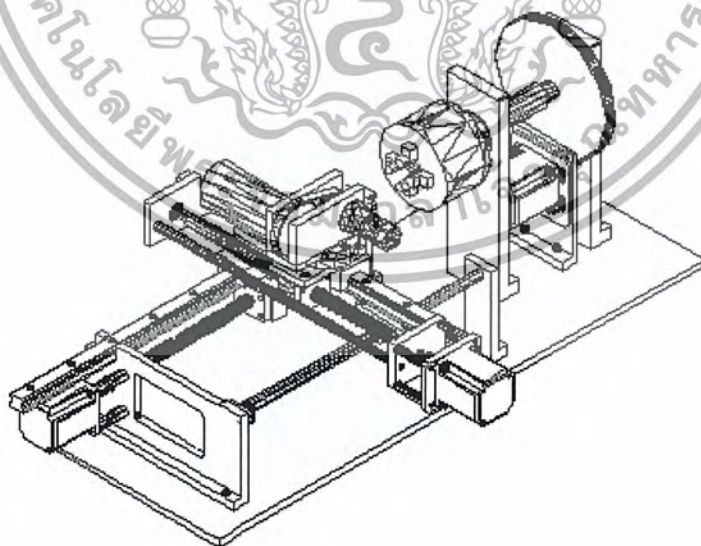


รูปที่ 3.2 โครงสร้างของเครื่องแกะสลักสามมิติที่ได้ออกแบบ


เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

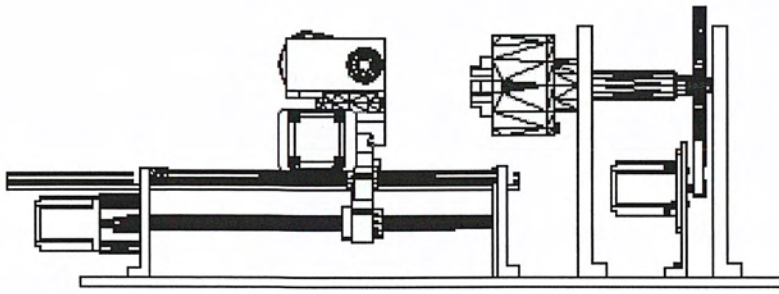

รูปที่ 3.3 โครงสร้างของเครื่องแกะสลักสามมิติที่ได้ออกแบบ (ภาพด้านหน้า)

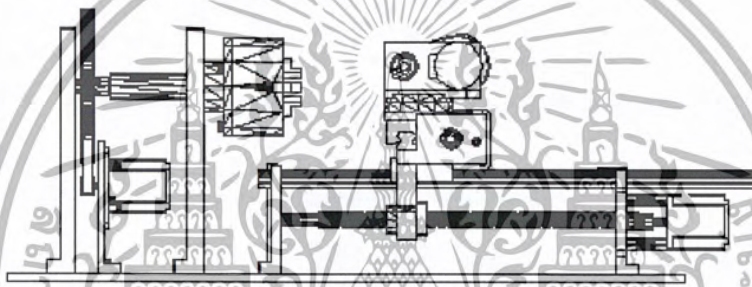

รูปที่ 3.4 โครงสร้างของเครื่องแกะสลักสามมิติที่ได้ออกแบบ (ภาพด้านบน)

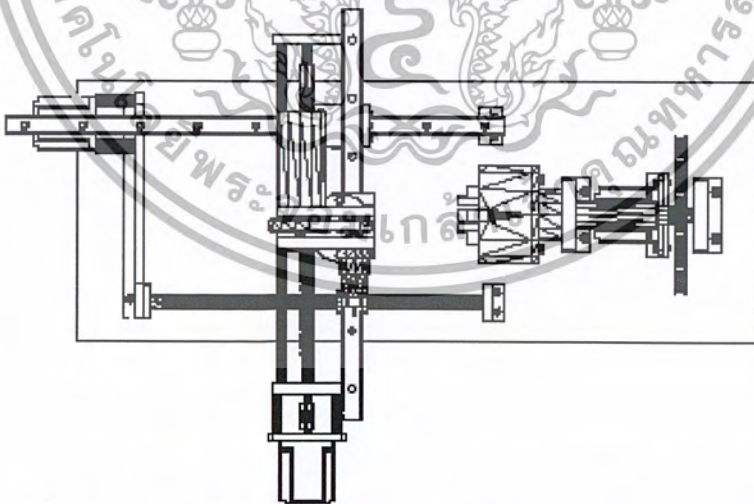


รูปที่ 3.5 โครงสร้างของเครื่องแกะสลักสามมิติที่ได้ออกแบบ (ภาพด้านบน)

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

3.2.3 วงจรชุดเชื่อมต่อในการควบคุม

ส่วนประกอบหลักของชุดเชื่อมต่อคือ ULN 2803 ซึ่งเป็นตัวป้องกันการไหลย้อนกลับของกระแสไฟฟ้าเข้าพอร์ตกอมพิวเตอร์ และเป็นตัวปรับเปลี่ยนระดับแรงดัน

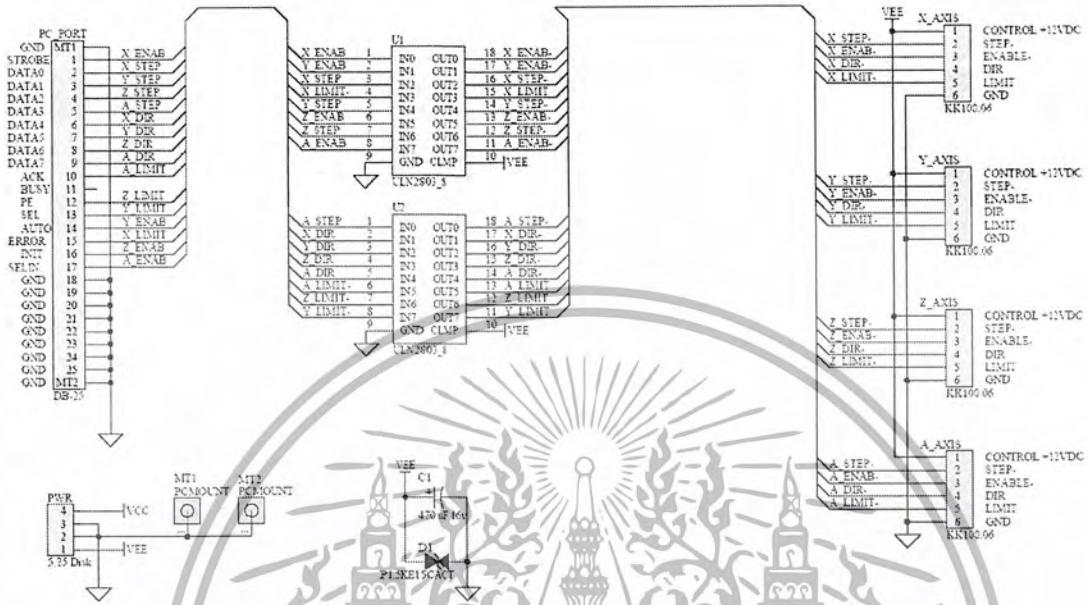


รูปที่ 3.6 วงจรสมบูรณของชุดเชื่อมต่อ

รายละเอียดของการเชื่อมต่อในการใช้งาน


- | | | |
|-----------------------|---------------------|------------------------|
| #1 - X Enable/Disable | #7 - Y Direction | #13 - Y Limit Input |
| #2 - X Step | #8 - Z Direction | #14 - Y Enable/Disable |
| #3 - Y Step | #9 - A Direction | #15 - X Limit Input |
| #4 - Z Step | #10 - A Limit Input | #16 - Z Enable/Disable |
| #5 - A Step | #11 - No Connection | #17 - A Enable/Disable |
| #6 - X Direction | #12 - Z Limit Input | #18 - #25 - Ground |

อุปกรณ์ชุดเชื่อมต่อในการควบคุม

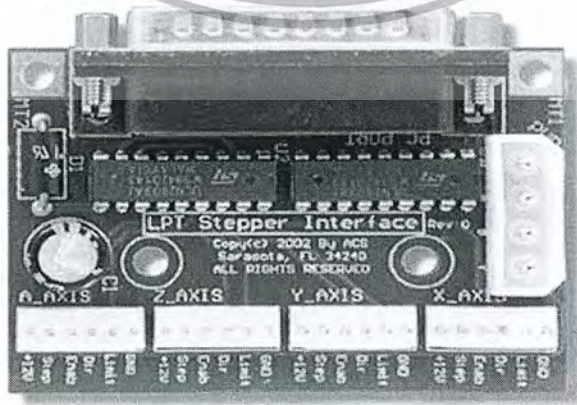

รูปที่ 3.7 รายละเอียดของชุดเชื่อมต่อ

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา 46 ต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

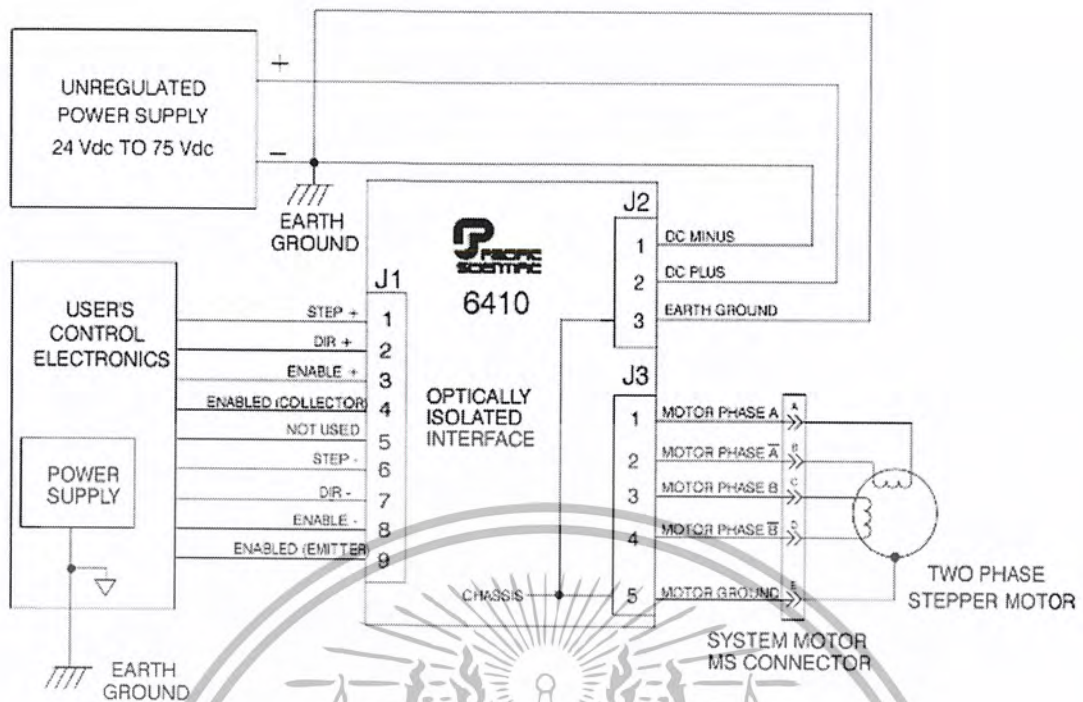


รูปที่ 3.8 แสดงการติดตั้ง Drive Motor

3.2.4 การออกแบบซอฟต์แวร์ มีขั้นตอนดังนี้

1. ศึกษาระบบการทำงานของเครื่องแกะสลักสามมิติ และทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
2. ศึกษาโปรแกรมที่ใช้งานในการสร้างโปรแกรมควบคุมเครื่องแกะสลักสามมิติ
3. ออกแบบโปรแกรมควบคุมเครื่องแกะสลักสามมิติ
4. ทดลองและประเมินผล

ในการเขียนโปรแกรมการทำงานเพื่อควบคุมเครื่องแกะสลักสามมิติ จะใช้โปรแกรมวิซวลเบสิก เวอร์ชัน 6.0 ในการเขียน โดยโปรแกรมจัดการควบคุมสเต็ปเปอร์มอเตอร์ที่แกน X แกน Y และที่หัวจับชิ้นงานโดยส่งสัญญาณควบคุมผ่านพอร์ตปริ้นเตอร์ของคอมพิวเตอร์ เพื่อให้เครื่องแกะสลักสามมิติเคลื่อนที่ไปยังตำแหน่งต่างๆ ตามต้องการ

จากการศึกษาระบบการทำงาน และอุปกรณ์ที่จำเป็นในการควบคุมเครื่องแกะสลักสามมิติ ทำให้ทราบถึงขั้นตอนการทำงานของชุดควบคุมเครื่องแกะสลักสามมิติ ซึ่งสามารถดูได้จากรูปที่ 3.8

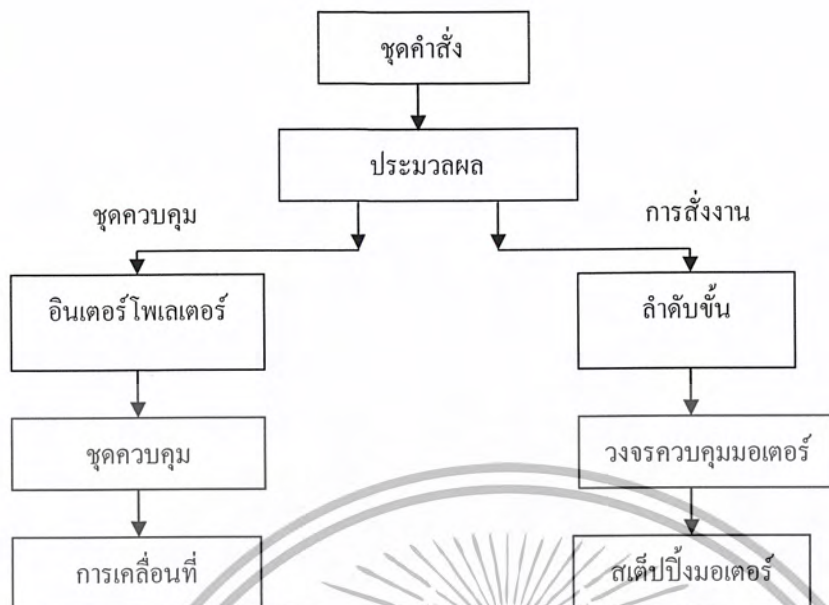

รูปที่ 3.9 หลักการทำงานชุดควบคุมของเครื่องแกะสลักสามมิติ

กลุ่มคำ (NC word) ที่ใช้สำหรับการควบคุมการทำงานของชุดโปรแกรม

N...: ตัวเลขแสดงลำดับการทำงาน (Block sequence number)

G...: ฟังก์ชันการดำเนินการ (Preparatory function)

X...: มิติการเคลื่อนที่หลักของแกน X (Primary X motion dimension)


Z...: มิติการเคลื่อนที่หลักของแกน Z (Primary Z motion dimension)

I...: พารามิเตอร์ในการอินเตอร์โพลชันที่ขนานกับแกน X (Interpolation parameter parallel X)

K...: พารามิเตอร์ในการอินเตอร์โพลชันที่ขนานกับแกน Z (Interpolation parameter parallel Z)

F...: อัตราป้อน (Feed word)

S...: แกนหมุนชิ้นงาน (Spindle speed word)

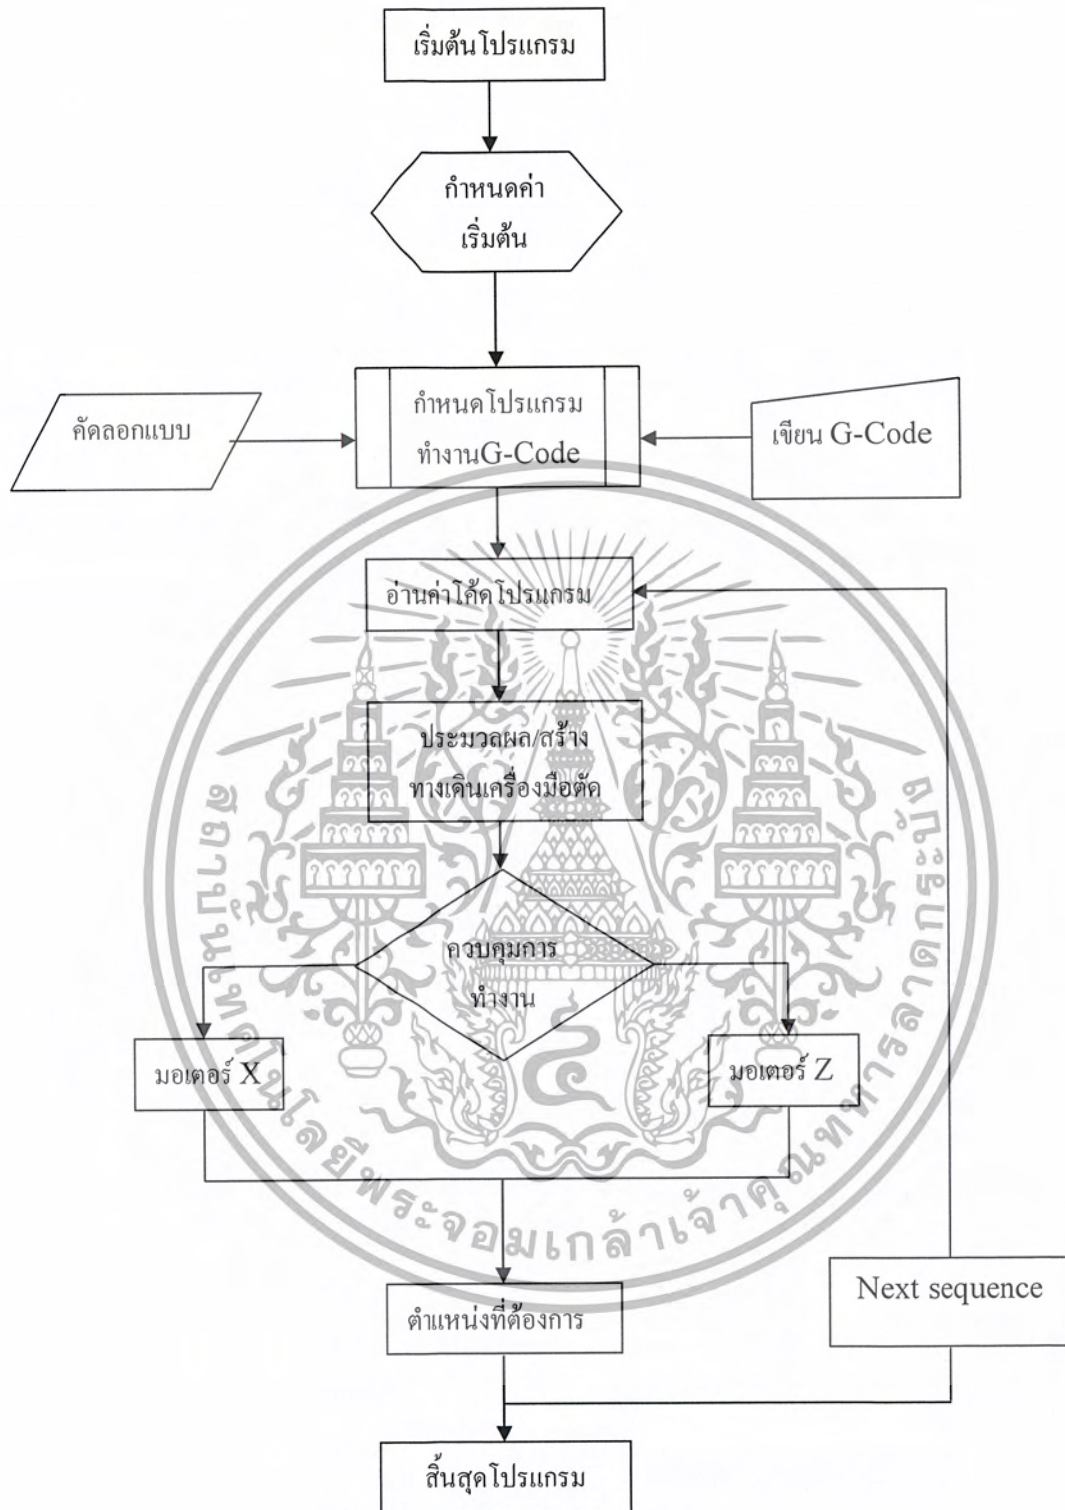

รูปที่ 3.10 หลักการทำงานของโปรแกรม

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา ๔๙ ต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

3.3 รายละเอียดการทำงาน

การทำงานของเครื่องและสลักสามมิติ

การทำงานของโปรแกรมสามารถอธิบายเป็นส่วนหลักๆดังนี้

1. การกำหนดค่าเริ่มต้นซึ่งเป็นการป้อนอินพุตให้กับโปรแกรมเพื่อให้โปรแกรมทำงานได้และเพื่อให้โปรแกรมทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพควรศึกษารายละเอียดของเครื่องก่อนซึ่งประกอบไปด้วย การกำหนดศูนย์อ้างอิงของชิ้นงาน ค่าอัตราการป้อน ค่าความเร็วรอบ เป็นต้น

2. การกำหนดโปรแกรมเพื่อการทำงาน เป็นการป้อนโค้ดให้กับโปรแกรมซึ่งสามารถกระทำได้สองวิธี คือ การเขียน G-Code ขึ้นเอง และได้จากการคัดลอกแบบซึ่งการคัดลอกแบบนี้เป็นการแปลงพื้นผิวของชิ้นงานให้เป็นโค้ด โดยการนำหัวอ่าน ไปสัมผัสกับพื้นผิวชิ้นงานต้นแบบแล้วเลื่อนสัมผัสชิ้นงานจนทั่วพื้นผิวชิ้นงานค่าความละเอียดที่อ่านได้นั้นจะขึ้นอยู่กับความละเอียดในการเคลื่อนที่ของเครื่อง ซึ่งระหว่างการสัมผัสชิ้นงานนั้น โปรแกรมก็จะทำการเก็บค่าตำแหน่งของชิ้นงานไว้แล้วนำค่าที่ได้มาแปลงเป็นโค้ด

3. การอ่านค่าโค้ดโปรแกรม ขั้นตอนการอ่านค่าโค้ดจนครบค่าเพื่อทำการคำนวณต่างๆจะใช้โปรแกรมวิซวลเบสิก ซึ่งหลักการอ่านค่าจะเป็นการคัดลอกค่าข้อมูลบรรทัดต่อบรรทัดแล้วนำค่าในบรรทัดนั้นไปสแกนหาค่าที่ต้องการซึ่งรูปแบบของบรรทัดก็จะเป็นลักษณะเฉพาะตามผู้ออกแบบไว้ ฉะนั้นการเขียนโปรแกรมก็ต้องสอดคล้องกัน

4. การประมวลผลและสร้างทางเดินของเครื่องมือตัด การทำงานในส่วนนี้จะเป็นการคำนวณหาตำแหน่งและระยะทางในการเคลื่อนที่ไปตัดเลื่อยชิ้นงาน ซึ่งจะใช้สูตรทางคณิตศาสตร์ในการคำนวณ (Interpolation) ที่ได้กล่าวไว้แล้วในทฤษฎีและการคำนวณในบทที่ 2

5. ส่วนการควบคุมการทำงานนั้นจะเป็นชุดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (Drive Motor) ที่ทำหน้าที่ในการควบคุมการหมุนของสเต็ปมอเตอร์ ซึ่งชุดควบคุมนี้จะรับอินพุตจากคอมพิวเตอร์ (Parallel Port) ที่เป็นตัวสร้างสัญญาณในการควบคุมผ่านชุดเชื่อมต่อมา

บทที่ 4

ผลการดำเนินงาน

ผลการทดลองที่ได้จากการปฏิบัติงานของการทำวิทยานิพนธ์ในเรื่องของเครื่องแกะสลักสามมิติ สามารถสามารถแสดงผลได้ ดังนี้


4.1 ผลการดำเนินงานด้านฮาร์ดแวร์

การดำเนินการทางด้านฮาร์ดแวร์นั้น เป็นการสร้างเครื่องแกะสลักสามมิติตามแบบที่ได้ออกแบบไว้ โดยทำการสร้างส่วนประกอบที่เป็นโครงสร้างของเครื่อง และจัดซื้อชิ้นส่วนมาตรฐานมาประกอบเข้าด้วยกันในกระบวนการสุดท้ายของงานด้านฮาร์ดแวร์

โครงสร้างและองค์ประกอบของเครื่องแกะสลักสามมิติ

ลักษณะของเครื่องแกะสลักสามมิติมีรายละเอียด ดังนี้

- ขนาดของเครื่องแกะสลักสามมิติ มีขนาด กว้างXยาวXสูง เท่ากับ 270X710X350 มิลลิเมตร
- หัวจับชิ้นงานเป็นแบบ 3 จับ
- พูลเลย์ที่ใช้เป็นแบบรองพื้น
- การเคลื่อนที่ในแนวแกน X มีระยะการเคลื่อนที่ 300 มิลลิเมตร และแนวแกน Z มีระยะการเคลื่อนที่ 300 มิลลิเมตร
- อุปกรณ์ขับเคลื่อนในแนวแกนทั้งสอง และหมุนหัวจับ ขับเคลื่อนโดยสเต็ปมอเตอร์ 1.8 องศา
- มอเตอร์ขับในการตัดชิ้นงาน ใช้ ดีซีมอเตอร์ จำนวนรอบในการหมุน 3400 รอบต่อนาที

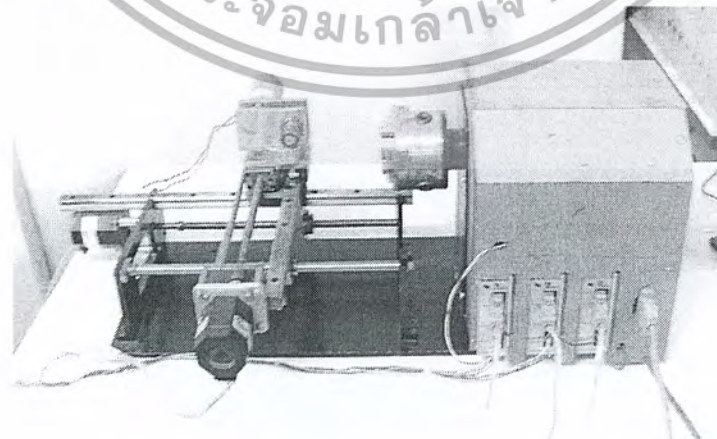

รูปที่ 4.1 เครื่องแกะสลักสามมิติ


เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

4.2 ผลการดำเนินงานด้านซอฟต์แวร์

การดำเนินการทางด้าน Software เป็นการออกแบบ โปรแกรมเพื่อให้สามารถควบคุมสั่งการให้ เครื่องและสติกสามมิติทำงาน ได้ตามที่ผู้ใช้ต้องการ ด้วยโปรแกรม Visual Basic 6.0

4.2.1 รายละเอียดโปรแกรมสำหรับการควบคุมเครื่อง

โปรแกรมนี้ออกแบบมาเพื่อใช้ในการควบคุมเครื่องและสติกสามมิติให้สามารถทำงานได้ตามความต้องการของผู้ใช้ โดยโปรแกรมนี้จะส่งสัญญาณควบคุมผ่านพอร์ตขนานของคอมพิวเตอร์ไปควบคุมมอเตอร์ให้ขับเคลื่อน สกรูและหัวจับชิ้นงานให้ไต่ตามวัตถุประสงค์ การเคลื่อนที่ใช้หน่วยเป็นมิลลิเมตร ซึ่งการทำงานออกแบบมาให้สามารถใช้งานได้ง่าย และง่ายต่อการเข้าใจ และรวมทุกคำสั่งไว้ที่เมนูหลัก เพื่อความรวดเร็วในการใช้งาน สามารถทำการเปิดและบันทึกโค้ด โปรแกรมที่ได้จากการเขียนได้ การแสดงผลเป็นภาพกราฟฟิกในทุกๆขั้นตอนการทำงาน เพื่อให้สามารถให้ผู้ใช้เข้าใจได้ง่ายขึ้น รูปแบบของโปรแกรมดูได้จากรูปที่ 4.2

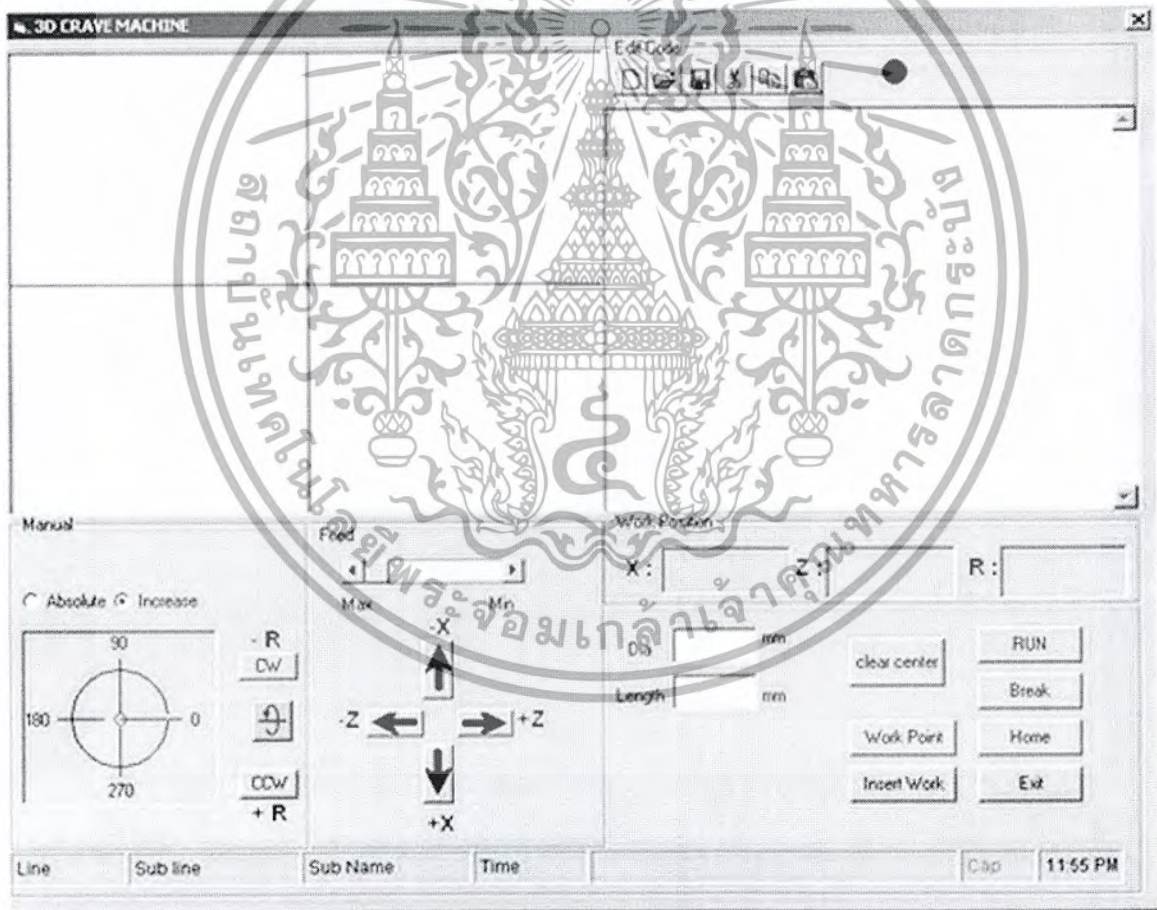

รูปที่ 4.2 แสดงรูปแบบของโปรแกรมควบคุมเครื่อง

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา 52 ต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ส่วนประกอบต่างๆ ที่ปรากฏ มีรายละเอียด ดังนี้

1. พื้นที่แสดงผล เป็นพื้นที่ว่างเพื่อแสดงผลของโค้ด โปรแกรมที่ได้ตามตำแหน่งของมิด แสดงดังรูปที่ 4.3



 
รูปที่ 4.3 พื้นที่แสดงผลการของโค้ด

2. พื้นที่สำหรับเขียนโค้ด โปรแกรม เป็นพื้นที่ไว้สำหรับเขียนข้อมูล โค้ด โปรแกรม ดังแสดงในรูป 4.4



รูปที่ 4.4 พื้นที่สำหรับเขียนโค้ด


3. เมนูหลัก เป็นส่วนอำนวยความสะดวกในการเปิดและบันทึกคำสั่งของ โปรแกรม ดังแสดง ในรูป 4.5



รูปที่ 4.5 เมนูหลัก

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา 53 จะต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

4. พื้นที่แสดงการหมุนของหัวจับ เพื่อแสดงทิศทางการหมุนของหัวจับ มีสองทิศทางคือ ทิศทางตามเข็มนาฬิกาและทวนเข็มนาฬิกา ดังแสดงในรูปที่ 4.6

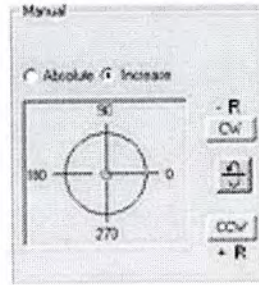

รูปที่ 4.6 พื้นที่แสดงการหมุนของหัวจับ

5. พื้นที่ควบคุมการเคลื่อนที่ เป็นพื้นที่ที่เลื่อนแกน X และ แกน Z ด้วยปุ่มที่แสดงไว้ในพื้นที่นี้ และสามารถเลื่อนปรับความเร็วในการเคลื่อนที่ ดังแสดงในรูปที่ 4.7



รูปที่ 4.7 พื้นที่การควบคุมการเคลื่อนที่

6. พื้นที่บอกตำแหน่งปัจจุบัน เป็นพื้นที่แสดงตำแหน่งของแต่ละแกนในปัจจุบัน แสดงค่าด้วยตัวเลขในแต่ละช่องของแต่ละแกน ดังแสดงในรูปที่ 4.8

รูปที่ 4.8 พื้นที่บอกตำแหน่งแต่ละแกน


7. พื้นที่บอกตำแหน่งปัจจุบันของโปรแกรม พื้นที่นี้จะบอกตำแหน่งบรรทัดของคำสั่งของโปรแกรมขณะที่โปรแกรมอ่านบรรทัดนั้นอยู่ ดังแสดงในรูปที่ 4.9

Line	Sub line	Sub Name	Time	Cap	11:44 PM
------	----------	----------	------	-----	----------

รูปที่ 4.9 พื้นที่บอกตำแหน่งคำสั่งโปรแกรม


เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา 54 ต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

8. พื้นที่ควบคุมการทำงาน เป็นพื้นที่ที่บรรจุปุ่มควบคุมการทำงานของเครื่องแกะสลักสามมิติ การสั่งงานจะอยู่ในส่วนของพื้นที่นี้ แสดงในรูปที่ 4.10

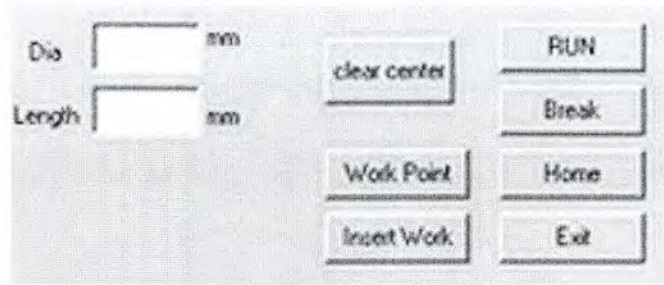

รูปที่ 4.10 พื้นที่ควบคุมการทำงาน


4.2.1.1 การใส่โค้ดลงในโปรแกรม การเขียนโค้ดโปรแกรมเพื่อสั่งให้เครื่องแกะสลักสามมิติทำงานได้ตามต้องการ โดยสามารถพิมพ์ลงในพื้นที่สำหรับเขียนโปรแกรมได้โดยตรง เช่น N00 G01 X-5 Z-25 F900 เป็นต้น

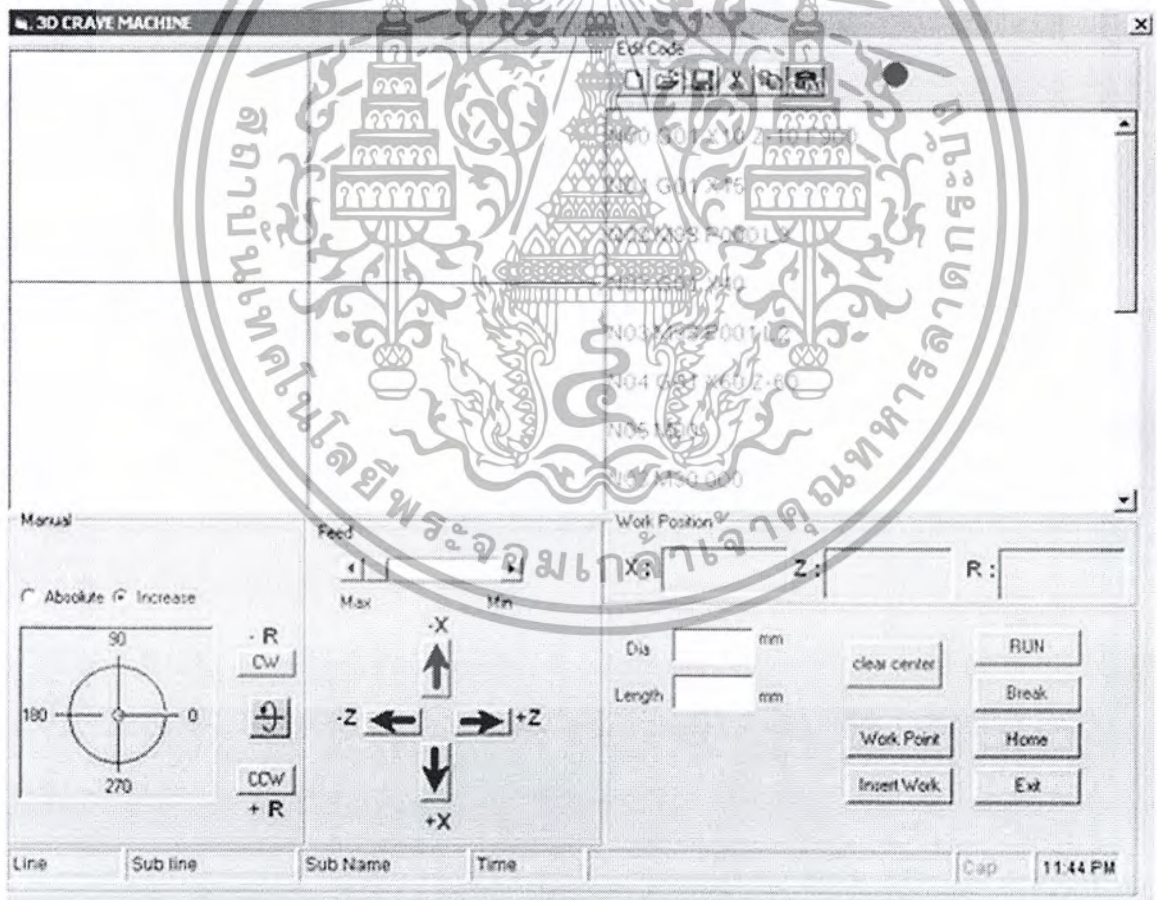

รูปที่ 4.11 แสดงวิธีการเขียนโค้ดโปรแกรมการสั่งงาน

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา 55 และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

4.2.1.2 การเริ่มโปรแกรม เมื่อเขียนโค้ด โปรแกรมเสร็จแล้ว จากนั้นจะทำการเริ่มต้น โปรแกรมเพื่อให้เครื่องทำการตัดชิ้นงานจริง โดยใช้เมาส์กดไปที่ปุ่ม **RUN** จากนั้น โปรแกรมจะทำการอ่าน โค้ด โปรแกรมทั้งหมด และจะแสดงผลการเคลื่อนที่ของมิดในพื้นที่แสดงผล ดังแสดงในรูปที่ 4.12

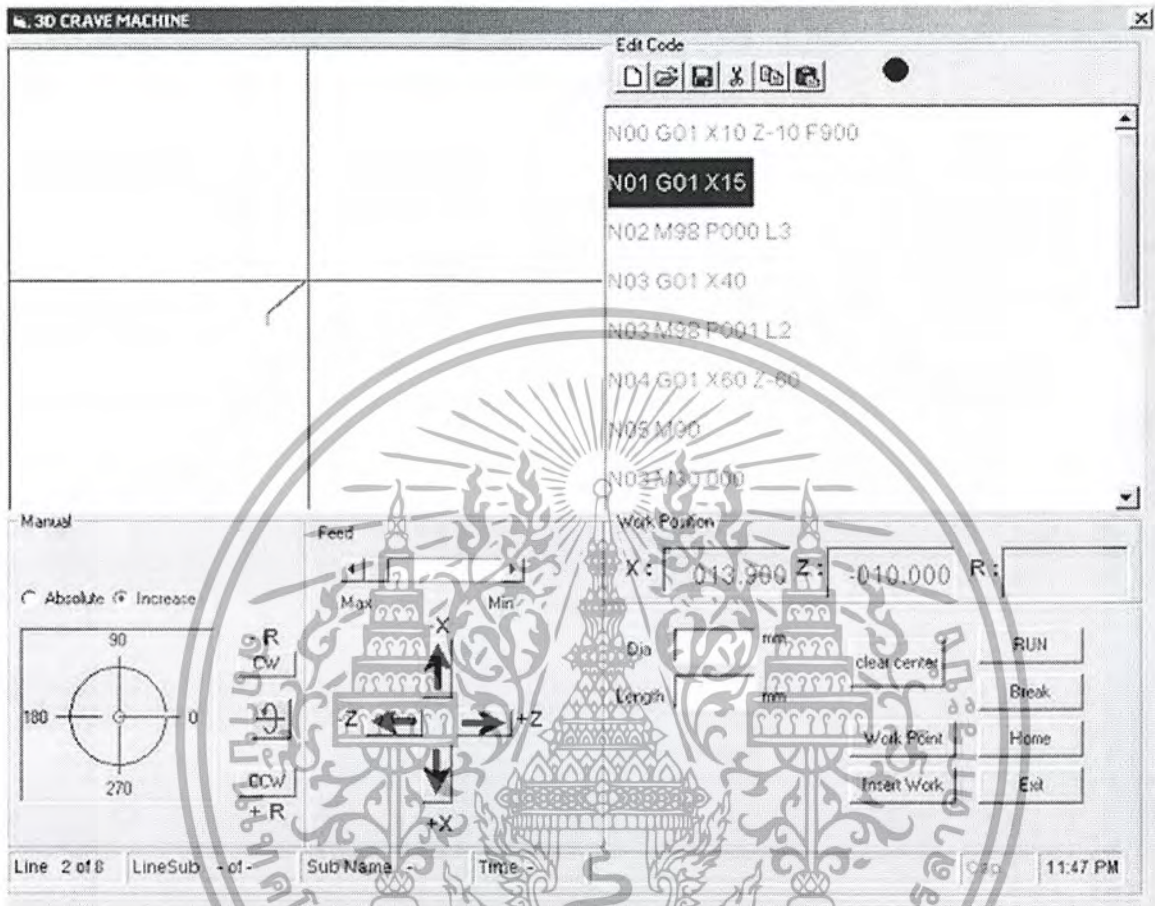


รูปที่ 4.12 การเริ่มต้นของโปรแกรม

4.3 การขึ้นรูปชิ้นงาน

การขึ้นรูปชิ้นงานของเครื่องแกะสลักสามมิติ มีขั้นตอนการทำงานที่สามารถแบ่งขั้นตอน ได้ดังนี้

1. จับชิ้นงาน ไม้ที่ได้เตรียมไว้ จับกับหัวจับชิ้นงานดังรูปที่ 4.13
2. เขียนหรือเปิด G-Code โปรแกรมที่ได้เตรียมไว้แล้วใส่ในพื้นที่สำหรับเขียน โปรแกรม
3. กดปุ่มต่างๆ ในพื้นที่ควบคุมการเคลื่อนที่ เพื่อปรับให้ปลายมิดสัมผัสกับขอบปลายชิ้นงาน ดังรูป 4.14
4. เปิดสวิทซ์เพื่อให้มิดกดหมุน เพื่อเตรียมทำการตัดชิ้นงาน
5. กดปุ่ม **RUN** เพื่อสั่งให้ โปรแกรมอ่านคำสั่ง G-Code จนบรรทัดสุดท้ายของโปรแกรม
6. จะได้ชิ้นงานตามที่ต้องการ ดังรูปที่ 4.15

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา 56 ต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

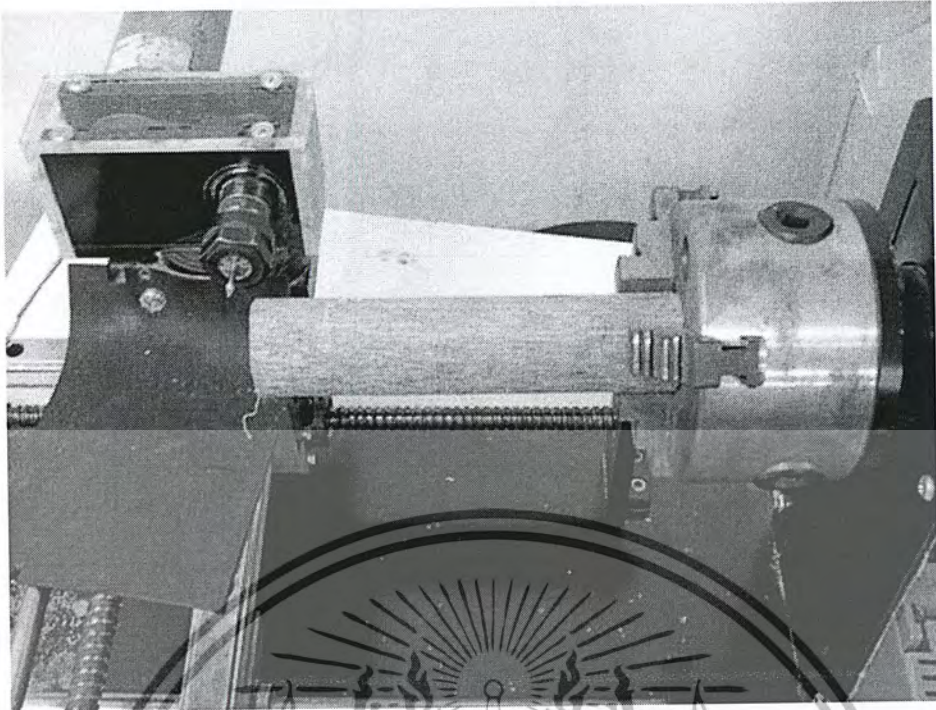


รูปที่ 4.13 การจับชิ้นงาน



รูปที่ 4.14 การปรับตำแหน่งมีดให้สัมผัสชิ้นงาน

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา 57 จะต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

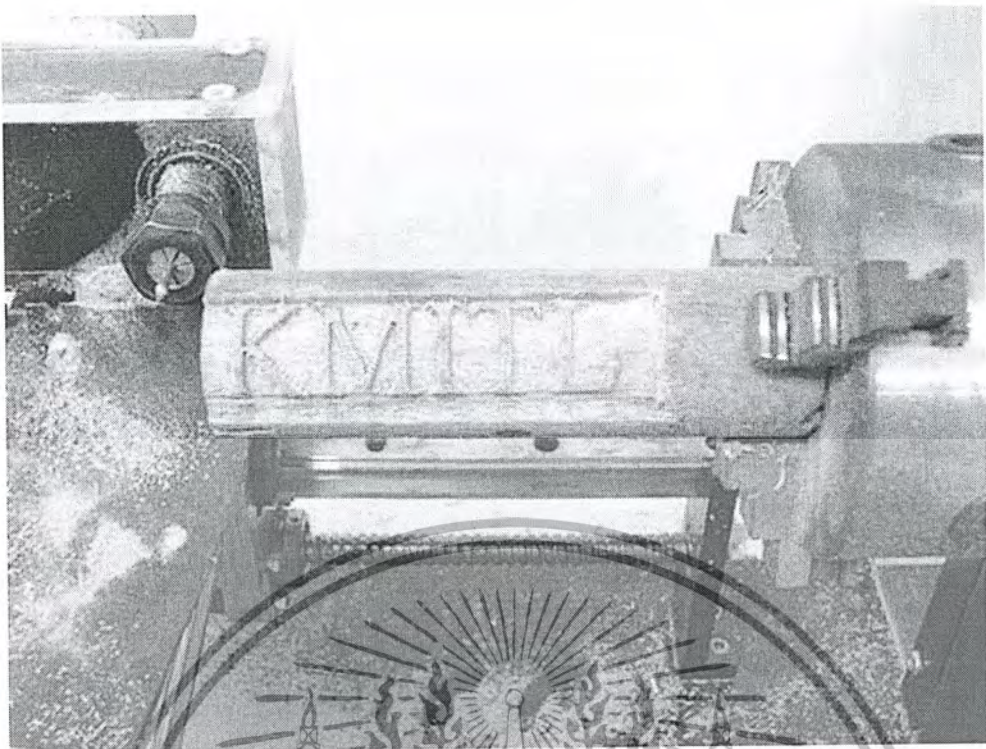

รูปที่ 4.15 ชิ้นงานสำเร็จ

4.4 ผลการดำเนินการขึ้นรูปชิ้นงาน

วัสดุที่ใช้ในการขึ้นรูปชิ้นงานคือ ไม้ที่ผ่านการกลึงให้กลมแล้ว และ G-Code ได้ผลการทดลองดังนี้

รูปชิ้นงานก่อนขึ้นรูป	ชิ้นงานหลังการขึ้นรูป
	
	

รูปที่ 4.16 ชิ้นงานก่อนและหลังขึ้นรูปชิ้นงาน

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา 58 ระต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

บทที่ 5

สรุปผลการดำเนินงานและอภิปรายผล

5.1 สรุปผลการดำเนินงาน

จากผลการทดลองตามที่ได้วางแผนเอาไว้ พบว่าเครื่องแกะสลักสามมิติสามารถทำงานได้ตามที่ได้ออกแบบ คือ สามารถทำการแกะสลักตัวอักษรและตัดชิ้นงานได้ตามแบบ

5.1.1 สรุปผลการดำเนินงานด้านฮาร์ดแวร์

การดำเนินงานด้าน ฮาร์ดแวร์ คือ การศึกษาการทำงานระบบควบคุมเครื่องจักร และสร้างเครื่องแกะสลักสามมิติขึ้นมาใช้งาน ซึ่งเป็นเครื่องจักรที่ควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์ ผ่านทางพอร์ตขนานของคอมพิวเตอร์ ซึ่งสามารถเคลื่อนที่ในแนวแกน X และแกน Z เหมือนเครื่องกลึง และควบคุมการเคลื่อนในแนวรัศมีของหัวจับซึ่งกำหนดให้เป็นแกน R ผลจากการสร้างเครื่องแกะสลักสามมิติเป็นไปตามแบบที่ออกไว้ และสามารถควบคุมการทำงานของเครื่องทั้งหมดผ่าน โปรแกรมควบคุมเครื่องแกะสลักสามมิติได้ตามที่วางไว้

5.1.2 สรุปผลการดำเนินงานด้านซอฟต์แวร์

การดำเนินงานด้าน ซอฟต์แวร์ คือ การศึกษาการสร้างโปรแกรมในการติดต่อกับเครื่องจักร โดยการศึกษาครั้งนี้ได้ทำการออกแบบโปรแกรมให้สามารถรับ G-Code ที่ใช้ในการทำงานของเครื่องจักร ทำการเขียน โปรแกรม จดบันทึกโปรแกรมที่เขียนไว้เพื่อเรียกขึ้นมาใช้ใหม่ได้ ควบคุมการเคลื่อนที่ของมอเตอร์ให้เคลื่อนที่ไปในแนวแกน X Y และ R และสามารถแสดงผลการเคลื่อนที่ของตำแหน่งมีดได้ที่พื้นที่แสดงผลของ โปรแกรม การเคลื่อนที่ของมีดในระบบอบโซลูทหรืออินครีเมนทอลสามารถกำหนดได้โดยตรงที่โปรแกรม และหากเกิดข้อผิดพลาดขณะแกะสลักชิ้นงานสามารถหยุดการทำงานได้โดยทันที โปรแกรมจะมีการส่งเสียงเตือนเมื่อทำการแกะสลักชิ้นงานเสร็จ

5.2 วิเคราะห์ผลการดำเนินงาน

จากผลการดำเนินงาน และการทดลองแบ่งเป็นสองส่วนใหญ่ๆเป็นดังนี้

ส่วน ฮาร์ดแวร์

- ความเที่ยงตรง และแม่นยำ ในการสร้างเครื่องจักรไม่สามารถกระทำได้ตามต้องการ
- การควบคุมอุปกรณ์ในเคลื่อนที่ของแกนเคลื่อนนั้น ไม่สามารถเคลื่อนที่ได้พร้อมกัน เนื่องจากขีดจำกัดในการส่งข้อมูลของคอมพิวเตอร์ทางพอร์ตขนาน

ส่วน ซอฟต์แวร์

- ขีดจำกัดการรับส่งข้อมูลทางคอมพิวเตอร์ในการควบคุมไม่สามารถส่งข้อมูลในการสั่งงานได้พร้อมกัน

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา 59 จะต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

5.3 แนวทางในการพัฒนาและปรับปรุง

- ในการศึกษาการสร้างเครื่องแกะสลักสามมิติครั้งนี้ได้พบปัญหาที่เกิดขึ้น และทางกลุ่มมีข้อเสนอแนะดังนี้
- พัฒนาให้เครื่องแกะสลักสามมิติที่สร้างขึ้นมีการใช้งานที่ปลอดภัยมากขึ้นทั้งด้าน ฮาร์ดแวร์และ ซอร์ฟแวร์ โดยส่วนด้าน ฮาร์ดแวร์ทำการติดตั้งระบบความปลอดภัย ส่วน ซอร์ฟแวร์ทำการสร้างตัวตรวจจับความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นเนื่องจากการเขียน G-Code
 - ทำการติดตั้งย่นศูนย์ให้เครื่องสามารถถึงชิ้นงานที่ยาวได้
 - ปรับปรุงโปรแกรมให้สามารถรับ G-Code ได้หลายวิธี
 - ปรับปรุงเครื่องให้มีความละเอียดและแม่นยำมากขึ้น



เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา 60 ต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

บรรณานุกรม

1. อำนาจ ทองแสน, 2544. ทฤษฎีและการเขียนโปรแกรม CNC . กรุงเทพฯ : เอช.เอ็นกรู๊ป.
2. จงกต งามวิวิทย์, การควบคุมเชิงตัวเลข.
3. Tien-Chien Chang, Richard A. Wysk and Hsu-Pin Wang, Computer-Aided manufacturing, New Jersey : Prentice-Hall Inc.



เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา 61 และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ชอร์สโค้ด

*****Sanchai Srianan

Option Explicit

Dim FFSub As Integer, Nub As Integer

Dim ChKOk

Dim FactorX As Integer, n As Integer, nSub As Integer, nn As Integer

Dim WP, A, XX, YY, R As Variant

Dim sec As Long, Step, StepR, StepRR, Dag As Variant, St As Long

Dim Xs, Zs, Xe, Ze, Re, Rs, Ri, Xee, Zee, i, K, Feed, Zwp, Xwp As Variant

Dim DataX, DataZ, DataF, DataI, DataK, DataR As Variant

Private Sub Form_Load()

Picture2.Scale (-375, -280)-(375, 280)

Picture3.Scale (-10, -10)-(10, 10)

Picture2.BackColor = vbWhite

Picture2.ForeColor = vbBlue

Shape2.Move -0.6, -0.6

Option2.Value = True

Option3.Value = True

Picture1.Visible = False

Hsc_Feed.Value = 1

'Toolbar1.Buttons.Item(3).Enabled = False

PortOut &H378, 0

End Sub

Private Sub Form_Activate()

Picture2.Line (-375, 0)-(375, 0)

Picture2.Line (0, -280)-(0, 280)

Picture3.Line (-6.5, 0)-(6.5, 0)

Picture3.Line (0, -7)-(0, 7)

Picture3.Circle (0, 0), 5

Picture3.CurrentX = 7.5

Picture3.CurrentY = -1

Picture3.Print "0"

Picture3.CurrentX = -10

Picture3.CurrentY = -1

Picture3.Print "180"

Picture3.CurrentX = -1

Picture3.CurrentY = -10

Picture3.Print "90"

Picture3.CurrentX = -1.3

Picture3.CurrentY = 7.5

Picture3.Print "270"

Line1.X1 = 0

Line1.Y1 = 0

Line1.X2 = 5

Line1.Y2 = 0

End Sub

Private Sub Hsc_Feed_Change()

Select Case Hsc_Feed.Value

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

```

Case 10: sec = 500000
Case 9: sec = 400000
Case 8: sec = 200000
Case 7: sec = 100000
Case 6: sec = 80000
Case 5: sec = 40000
Case 4: sec = 6000
Case 3: sec = 5000
Case 2: sec = 4000
Case 1: sec = 2000
End Select
End Sub

```

```

Public Sub Cmd_Break_Click()
Do
DoEvents
Loop Until cmd_Run = False
End Sub

```

```

Private Sub Command1_Click()
Xs = 0: Zs = 0: Xe = 0: Ze = 0: Xee = 0: Zee = 0: j = 0: K = 0: Feed = 0: Zwp = 0: Xwp = 0
Picture2.Cls
Picture2.Line (-375, 0)-(375, 0)
Picture2.Line (0, -200)-(0, 200)
End Sub

```

```

Private Sub Command2_Click()
Picture2.Cls
End Sub

```

```

Private Sub Command3_Click()
Picture2.Line (-375, 0)-(375, 0)
Picture2.Line (0, -200)-(0, 200)
End Sub

```

```

Private Sub Cmd_Insert_Work_click()
Dim X, Y As Integer
Picture2.Refresh
Picture1.Visible = True
FactorX = 1
For Y = (200 - ((Val(txt_Diameter(0).Text)) / 2) * 4) To (200 + ((Val(txt_Diameter(0).Text)) / 2) * 4)
Picture2.Line (0, Y)-(Val(txt_Length(1).Text) * 5, Y)
Next Y
Picture1.Move 675, 360
txt_Pos_X(0).Text = 90
txt_Pos_Z(1).Text = 135
Xs = Val(txt_Pos_X(0).Text)
Zs = Val(txt_Pos_Z(1).Text)
End Sub

```

```

Private Sub cmd_Work_Point_Click()
Xwp = 50
Zwp = Val(txt_Pos_Z(1).Text)
FactorX = 2
txt_Pos_X(0).Text = (Val(txt_Pos_X(0).Text) - 50) * 2: Xs = Val(txt_Pos_X(0).Text) / 2
txt_Pos_Z(1).Text = 0: Zs = 0
Picture2.Circle (5 * Zwp, 200), 15, vbBlack
Picture2.Line (5 * (Zwp - 3), 200)-(5 * (Zwp + 3), 200), vbBlack
Picture2.Line (5 * Zwp, 200 - 15)-(5 * Zwp, 200 + 15), vbBlack

```

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
 ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

End Sub

Private Sub Cmd_End_Click()

End

End Sub

Public Sub Compile()

Dim FF As Integer

Dim Count_lineCom, cursorPosCom, ingchrsnumberCom, StartCom, lineCom As Variant

Dim bufferCom As String * 128, FUNC_CDCom As String * 4

lineCom = SendMessage(Text1.hWnd, EM_GETLINECOUNT, 0, ByVal CLng(0))

Do While Count_lineCom < lineCom

bufferCom = Empty

With Text1

cursorPosCom = SendMessage(Text1.hWnd, EM_GETSEL, 0, ByVal 0&) \ &H10000

ingchrsnumberCom = SendMessage(Text1.hWnd, EM_GETLINE, Count_lineCom, ByVal bufferCom)

End With

Text3.Text = Left(bufferCom, ingchrsnumberCom)

FUNC_CDCom = Mid(Text3.Text, 5, 4)

StartCom = StartCom + ingchrsnumberCom + 2

Count_lineCom = Count_lineCom + 1

If FUNC_CDCom = "M30" Then

FF = FF + 1

n = Count_lineCom

GoTo SANCHAI

End If

Loop

SANCHAI:

If FF = 0 Then

Call ERROR("Program without Code to End" & " 'M30'")

End If

End Sub

Public Sub Cmd_Run_Click()

Dim Start As Long

Dim Line As Integer, Count_line As Integer

Dim currLine As Long, chrToCurrent As Long, cursorPos As Long, ingchrsnumber As Long

Dim buffer As String * 30, FUNC_CD As String * 4, DataP As String * 3, DataL As String * 3

Call Compile

buffer = Empty

Line = SendMessage(Text1.hWnd, EM_GETLINECOUNT, 0, ByVal CLng(0))

Do While Count_line < Line

With Text1

cursorPos = SendMessage(Text1.hWnd, EM_GETSEL, 0, ByVal 0&) \ &H10000

ingchrsnumber = SendMessage(Text1.hWnd, EM_GETLINE, Count_line, ByVal buffer)

Text1.SetFocus: .SelStart = Start: .SelLength = ingchrsnumber

End With

With StatusBar1

.Panels(1).Text = "Line " & Str(Count_line + 1) & " of " & n

.Panels(2).Text = "LineSub " & "-" & " of " & "-"

.Panels(3).Text = "Sub Name" & " " & "-"

.Panels(4).Text = "Time " & "-"

End With

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

```

Text3.Text = Left(buffer, ingchrsnumber)
FUNC_CD = Mid(Text3.Text, 5, 4)
Select Case FUNC_CD
Case Is = "M03 ": DataR = Val(Mid(Text3.Text, InStr(1, Text3.Text, "R") + 1, 7))
DataF = Val(Mid(Text3.Text, InStr(1, Text3.Text, "F") + 1, 7))
If DataR = 0 Then
Re = 0
Else: Re = Val(Mid(Text3.Text, InStr(1, Text3.Text, "R") + 1, 7))
End If
If DataF = 0 Then
If Feed = 0 Then
Call ERROR("G-Code without Feed")
End If
Feed = Feed
Else:
If Mid(Text3.Text, InStr(1, Text3.Text, "F") + 5, 1) <> "" Then
Call ERROR("Over Line Procuder")
End If
Feed = Val(Mid(Text3.Text, InStr(1, Text3.Text, "F") + 1, 7))
End If
Call M03(Xs, Zs, Rs, Re, Feed)

Case Is = "M04 ": DataR = Val(Mid(Text3.Text, InStr(1, Text3.Text, "R") + 1, 7))
DataF = Val(Mid(Text3.Text, InStr(1, Text3.Text, "F") + 1, 7))
If DataR = 0 Then
Re = 0
Else: Re = Val(Mid(Text3.Text, InStr(1, Text3.Text, "R") + 1, 7))
End If
If DataF = 0 Then
If Feed = 0 Then
Call ERROR("G-Code without Feed")
End If
Feed = Feed
Else:
If Mid(Text3.Text, InStr(1, Text3.Text, "F") + 5, 1) <> "" Then
Call ERROR("Over Line Procuder")
End If
Feed = Val(Mid(Text3.Text, InStr(1, Text3.Text, "F") + 1, 7))
End If
Call M04(Xs, Zs, Rs, Re, Feed)

Case Is = "M98 ":
If Mid(Text3.Text, 9, 1) = "P" Then
DataP = Mid(Text3.Text, InStr(1, Text3.Text, "P") + 1, 3)
DataL = Mid(Text3.Text, InStr(1, Text3.Text, "L") + 1, 3)
Else: Call ERROR("Function without target")
End If
Call M98(Count_line, cursorPos, ingchrsnumber, Start, DataP, DataL)
Case Is = "M30 ": Call EndProgram(Count_line, Line)
Case Is = "G00 ": DataX = Val(Mid(Text3.Text, InStr(1, Text3.Text, "X") + 1, 7))
DataZ = Val(Mid(Text3.Text, InStr(1, Text3.Text, "Z") + 1, 7))
DataF = Val(Mid(Text3.Text, InStr(1, Text3.Text, "F") + 1, 7))
If DataX = 0 Then
If InStr(1, Text3.Text, "X") = 0 Then
Xe = Xe
Else: Xe = 0
End If
Else: Xe = Val(Mid(Text3.Text, InStr(1, Text3.Text, "X") + 1, 7))
End If

```

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
 ผนวก4
 ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

```

If DataZ = 0 Then
If InStr(1, Text3.Text, "Z") = 0 Then
Ze = Ze
Else: Ze = 0
End If
Else: Ze = Val(Mid(Text3.Text, InStr(1, Text3.Text, "Z") + 1, 7))
End If
Call G00(Xs, Zs, Xe, Ze, 2000)

```

```

Case Is = "G01 ": DataX = Val(Mid(Text3.Text, InStr(1, Text3.Text, "X") + 1, 7))
DataZ = Val(Mid(Text3.Text, InStr(1, Text3.Text, "Z") + 1, 7))
DataF = Val(Mid(Text3.Text, InStr(1, Text3.Text, "F") + 1, 7))

```

```

If DataX = 0 Then
If InStr(1, Text3.Text, "X") = 0 Then
Xe = Xe
Else: Xe = 0
End If
Else: Xe = Val(Mid(Text3.Text, InStr(1, Text3.Text, "X") + 1, 7))
End If

```

```

If DataZ = 0 Then
If InStr(1, Text3.Text, "Z") = 0 Then
Ze = Ze
Else: Ze = 0
End If
Else: Ze = Val(Mid(Text3.Text, InStr(1, Text3.Text, "Z") + 1, 7))
End If

```

```

If DataF = 0 Then
If Feed = 0 Then
Call ERROR("G-Code without Feed")
End If
Feed = Feed
Else:
If Mid(Text3.Text, InStr(1, Text3.Text, "F")+5, 1) <> "" Then
Call ERROR("Over Line Procuder")
End If
Feed = Val(Mid(Text3.Text, InStr(1, Text3.Text, "F") + 1, 7))
End If
Call G01(Xs, Zs, Xe, Ze, Feed)

```

```

Case Is = "G02 ": DataX = Val(Mid(Text3.Text, InStr(1, Text3.Text, "X") + 1, 7))
DataZ = Val(Mid(Text3.Text, InStr(1, Text3.Text, "Z") + 1, 7))
DataI = Val(Mid(Text3.Text, InStr(1, Text3.Text, "I") + 1, 7))
DataK = Val(Mid(Text3.Text, InStr(1, Text3.Text, "K") + 1, 7))
DataF = Val(Mid(Text3.Text, InStr(1, Text3.Text, "F") + 1, 7))

```

```

Xe = Val(Mid(Text3.Text, InStr(1, Text3.Text, "X") + 1, 7))
Ze = Val(Mid(Text3.Text, InStr(1, Text3.Text, "Z") + 1, 7))
i = Val(Mid(Text3.Text, InStr(1, Text3.Text, "I") + 1, 7))
K = Val(Mid(Text3.Text, InStr(1, Text3.Text, "K") + 1, 7))

```

```

If DataF = 0 Then
If Feed = 0 Then
Call ERROR("G-Code without Feed")
End If
Feed = Feed

```

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
 ผก5
 ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

```

Else:
If Mid(Text3.Text, InStr(1, Text3.Text, "F") + 5, 5) <> "" Then
Call ERROR("Line Procuder")
End If
Feed = Val(Mid(Text3.Text, InStr(1, Text3.Text, "F") + 1, 7))
End If
Call G02(Xs, Zs, Xe, Ze, i, K, Feed)

Case Is = "G03 ": DataX = Val(Mid(Text3.Text, InStr(1, Text3.Text, "X") + 1, 7))
DataZ = Val(Mid(Text3.Text, InStr(1, Text3.Text, "Z") + 1, 7))
DataI = Val(Mid(Text3.Text, InStr(1, Text3.Text, "I") + 1, 7))
DataK = Val(Mid(Text3.Text, InStr(1, Text3.Text, "K") + 1, 7))
DataF = Val(Mid(Text3.Text, InStr(1, Text3.Text, "F") + 1, 7))

Xe = Val(Mid(Text3.Text, InStr(1, Text3.Text, "X") + 1, 7))
Ze = Val(Mid(Text3.Text, InStr(1, Text3.Text, "Z") + 1, 7))
i = Val(Mid(Text3.Text, InStr(1, Text3.Text, "I") + 1, 7))
K = Val(Mid(Text3.Text, InStr(1, Text3.Text, "K") + 1, 7))
If DataF = 0 Then
If Feed = 0 Then
Call ERROR("G-Code without Feed")
End If
Feed = Feed
Else:
If Mid(Text3.Text, InStr(1, Text3.Text, "F") + 5, 5) <> "" Then
Call ERROR("Over Line Procuder")
End If
Feed = Val(Mid(Text3.Text, InStr(1, Text3.Text, "F") + 1, 7))
End If
Call G03(Xs, Zs, Xe, Ze, i, K, Feed)

End Select
Start = Start + ingchrnumber + 2
Count_line = Count_line + 1
Loop
End Sub

Public Sub CompileSub()
Dim Count_lineComSub, cursorPosComSub, ingchrnumberComSub, StartComSub, lineComSub As
Variant
Dim bufferComSub As String * 128, FUNC_CDComSub As String * 4

lineComSub = SendMessage(Text1.hWnd, EM_GETLINECOUNT, 0, ByVal CLng(0))
Count_lineComSub = Nub
Do While Count_lineComSub < lineComSub
bufferComSub = Empty
With Text1
cursorPosComSub = SendMessage(Text1.hWnd, EM_GETSEL, 0, ByVal 0&) \ &H10000
ingchrnumberComSub = SendMessage(Text1.hWnd, EM_GETLINE, Count_lineComSub, ByVal
bufferComSub)
End With
Text3.Text = Left(bufferComSub, ingchrnumberComSub)
FUNC_CDComSub = Mid(Text3.Text, 5, 4)
StartComSub = StartComSub + ingchrnumberComSub + 2
Count_lineComSub = Count_lineComSub + 1
If FUNC_CDComSub = "M99" Then
FFSub = Count_lineComSub - Nub
GoTo SAN
End If

```

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

```

Loop
SAN:
If FFSub = 0 Then
Call ERROR("Program without Code to EndSub" & " 'M99' ")
End If
End Sub

```

```

Public Sub M98(Count_line As Variant, cursorPos As Variant, ingchrnumber As Variant, Start As Variant,
DataP As String, DataL As String)

```

```

Dim Po As Integer
Dim count_lineSub, cursorPosSub, ingchrnumberSub, StartSub, lineSub As Variant
Dim count_lineLoop, cursorPosLoop, ingchrnumberLoop, StartLoop As Variant
Dim bufferSub As String * 30, FUNC_CDSub As String * 4, FUNC_P As String * 3, StSub As String

```

```

bufferSub = Empty
count_lineSub = Count_line
cursorPosSub = cursorPos
ingchrnumberSub = ingchrnumber
StartSub = Start
StartSub = StartSub + ingchrnumberSub + 2
count_lineSub = count_lineSub + 1

```

```

Do
With Text1
cursorPosSub = SendMessage(Text1.hWnd, EM_GETSEL, 0, ByVal 0&) \&H10000
ingchrnumberSub = SendMessage(Text1.hWnd, EM_GETLINE, count_lineSub, ByVal bufferSub)
End With
Text3.Text = Left(bufferSub, ingchrnumberSub) '?????????L ?????????????????????
FUNC_CDSub = Mid(Text3.Text, 5, 4) 'check function
FUNC_P = Mid(Text3.Text, 1, 3)
StartSub = StartSub + ingchrnumberSub + 2
count_lineSub = count_lineSub + 1
Nub = count_lineSub
Loop Until FUNC_P = DataP 'DataP ??????????L Sub Program

```

```

Call CompileSub

```

```

count_lineLoop = count_lineSub
cursorPosLoop = cursorPosSub
ingchrnumberLoop = ingchrnumberSub
StartLoop = StartSub
Po = 1

```

```

Next98:
Do
With Text1
cursorPosSub = SendMessage(Text1.hWnd, EM_GETSEL, 0, ByVal 0&) \&H10000
ingchrnumberSub = SendMessage(Text1.hWnd, EM_GETLINE, count_lineSub, ByVal bufferSub)
Text1.SetFocus: .SelStart = StartSub: .SelLength = ingchrnumberSub
End With

```

```

With StatusBar1
.Panels(2).Text = "LineSub " & Po & " of " & FFSub
.Panels(3).Text = "Sub Name" & " " & DataP
.Panels(4).Text = "Time " & lineSub + 1 & " of " & DataL
End With
Text3.Text = Left(bufferSub, ingchrnumberSub)
FUNC_CDSub = Mid(Text3.Text, 5, 4)

```

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
 ผนวก7
 ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

Select Case FUNC_CDSUB

Case Is = "M03 ": DataR = Val(Mid(Text3.Text, InStr(1, Text3.Text, "R") + 1, 7))

DataF = Val(Mid(Text3.Text, InStr(1, Text3.Text, "F") + 1, 7))

If DataR = 0 Then

Re = 0

Else: Re = Val(Mid(Text3.Text, InStr(1, Text3.Text, "R") + 1, 7))

End If

If DataF = 0 Then

If Feed = 0 Then

Call ERROR("G-Code without Feed")

End If

Feed = Feed

Else:

If Mid(Text3.Text, InStr(1, Text3.Text, "F") + 5, 1) <> "" Then

Call ERROR("Over Line Procuder")

End If

Feed = Val(Mid(Text3.Text, InStr(1, Text3.Text, "F") + 1, 7))

End If

Call M03(Xs, Zs, Rs, Re, Feed)

Case Is = "M04 ": DataR = Val(Mid(Text3.Text, InStr(1, Text3.Text, "R") + 1, 7))

DataF = Val(Mid(Text3.Text, InStr(1, Text3.Text, "F") + 1, 7))

If DataR = 0 Then

Re = 0

Else: Re = Val(Mid(Text3.Text, InStr(1, Text3.Text, "R") + 1, 7))

End If

If DataF = 0 Then

If Feed = 0 Then

Call ERROR("G-Code without Feed")

End If

Feed = Feed

Else:

If Mid(Text3.Text, InStr(1, Text3.Text, "F") + 5, 1) <> "" Then

Call ERROR("Over Line Procuder")

End If

Feed = Val(Mid(Text3.Text, InStr(1, Text3.Text, "F") + 1, 7))

End If

Call M04(Xs, Zs, Rs, Re, Feed)

Case Is = "G00 ": DataX = Val(Mid(Text3.Text, InStr(1, Text3.Text, "X") + 1, 7))

DataZ = Val(Mid(Text3.Text, InStr(1, Text3.Text, "Z") + 1, 7))

DataF = Val(Mid(Text3.Text, InStr(1, Text3.Text, "F") + 1, 7))

If DataX = 0 Then

If InStr(1, Text3.Text, "X") = 0 Then

Xe = Xe

Else: Xe = 0

End If

Else: Xe = Val(Mid(Text3.Text, InStr(1, Text3.Text, "X") + 1, 7))

End If

If DataZ = 0 Then

If InStr(1, Text3.Text, "Z") = 0 Then

Ze = Ze

Else: Ze = 0

End If

Else: Ze = Val(Mid(Text3.Text, InStr(1, Text3.Text, "Z") + 1, 7))

End If

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

Call G00(Xs, Zs, Xe, Ze, 2000)

```
Case Is = "G01 ": DataX = Val(Mid(Text3.Text, InStr(1, Text3.Text, "X") + 1, 7))
DataZ = Val(Mid(Text3.Text, InStr(1, Text3.Text, "Z") + 1, 7))
DataF = Val(Mid(Text3.Text, InStr(1, Text3.Text, "F") + 1, 7))
If DataX = 0 Then
If InStr(1, Text3.Text, "X") = 0 Then
Xe = Xe
Else: Xe = 0
End If
Else: Xe = Val(Mid(Text3.Text, InStr(1, Text3.Text, "X") + 1, 7))
End If
If DataZ = 0 Then
If InStr(1, Text3.Text, "Z") = 0 Then
Ze = Ze
Else: Ze = 0
End If
Else: Ze = Val(Mid(Text3.Text, InStr(1, Text3.Text, "Z") + 1, 7))
End If
If DataF = 0 Then
If Feed = 0 Then
Call ERROR("G-Code without Feed")
End If
Feed = Feed
Else:
If Mid(Text3.Text, InStr(1, Text3.Text, "F") + 5, 1) <> "" Then
Call ERROR("Over Line Procuder")
End If
Feed = Val(Mid(Text3.Text, InStr(1, Text3.Text, "F") + 1, 7))
End If
Call G01(Xs, Zs, Xe, Ze, Feed)
```

```
Case Is = "G02 ": DataX = Val(Mid(Text3.Text, InStr(1, Text3.Text, "X") + 1, 7))
DataZ = Val(Mid(Text3.Text, InStr(1, Text3.Text, "Z") + 1, 7))
DataI = Val(Mid(Text3.Text, InStr(1, Text3.Text, "I") + 1, 7))
DataK = Val(Mid(Text3.Text, InStr(1, Text3.Text, "K") + 1, 7))
DataF = Val(Mid(Text3.Text, InStr(1, Text3.Text, "F") + 1, 7))
Xe = Val(Mid(Text3.Text, InStr(1, Text3.Text, "X") + 1, 7))
Ze = Val(Mid(Text3.Text, InStr(1, Text3.Text, "Z") + 1, 7))
i = Val(Mid(Text3.Text, InStr(1, Text3.Text, "I") + 1, 7))
K = Val(Mid(Text3.Text, InStr(1, Text3.Text, "K") + 1, 7))
```

```
If DataF = 0 Then
If Feed = 0 Then
Call ERROR("G-Code without Feed")
End If
Feed = Feed
Else:
If Mid(Text3.Text, InStr(1, Text3.Text, "F") + 5, 5) <> "" Then
Call ERROR("Line Procuder")
End If
Feed = Val(Mid(Text3.Text, InStr(1, Text3.Text, "F") + 1, 7))
End If
Call G02(Xs, Zs, Xe, Ze, i, K, Feed)
```

```
Case Is = "G03 ": DataX = Val(Mid(Text3.Text, InStr(1, Text3.Text, "X") + 1, 7))
DataZ = Val(Mid(Text3.Text, InStr(1, Text3.Text, "Z") + 1, 7))
DataI = Val(Mid(Text3.Text, InStr(1, Text3.Text, "I") + 1, 7))
DataK = Val(Mid(Text3.Text, InStr(1, Text3.Text, "K") + 1, 7))
```

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

```
DataF = Val(Mid(Text3.Text, InStr(1, Text3.Text, "F") + 1, 7))
Xe = Val(Mid(Text3.Text, InStr(1, Text3.Text, "X") + 1, 7))
Ze = Val(Mid(Text3.Text, InStr(1, Text3.Text, "Z") + 1, 7))
i = Val(Mid(Text3.Text, InStr(1, Text3.Text, "I") + 1, 7))
K = Val(Mid(Text3.Text, InStr(1, Text3.Text, "K") + 1, 7))
```

```
If DataF = 0 Then
If Feed = 0 Then
Call ERROR("G-Code without Feed")
End If
Feed = Feed
Else:
If Mid(Text3.Text, InStr(1, Text3.Text, "F") + 5, 5) <> "" Then
Call ERROR("Over Line Procuder")
End If
Feed = Val(Mid(Text3.Text, InStr(1, Text3.Text, "F") + 1, 7))
End If
Call G03(Xs, Zs, Xe, Ze, i, K, Feed)
```

```
End Select
Po = Po + 1
StartSub = StartSub + ingchrnumberSub + 2
count_lineSub = count_lineSub + 1
Loop Until FUNC_CDSub = "M99 "
lineSub = lineSub + 1
If lineSub <= Val(DataL) - 1 Then
count_lineSub = count_lineSub + 1
cursorPosSub = cursorPosSub + 1
ingchrnumberSub = ingchrnumberSub + 1
StartSub = StartSub + 1
Po = 1
GoTo Next98
End If
End Sub
```

```
Public Sub M03(Xs As Variant, Zs As Variant, Rs As Variant, Re As Variant, Feed As Variant)
sec = ((Feed * 497) / (-9)) + 55523
```

```
If Option1.Value = True Then
*****ABSOLUTE*****
```

```
Do
DoEvents
For Step = 1 To 250
PortOut &H378, 68
Call Delay(sec)
PortOut &H378, 64
Call Delay(sec)
Next Step
Rs = Rs - 1.8 / (88 / 19)
txt_pos_R(2).Text = Format(Rs, "000.000")
Picture2.PSet (5 * Zs, 4 * ((Xs) + (Rs))), vbRed
Line1.X2 = ((4 * Cos(Rs / 57)))
Line1.Y2 = ((-4 * Sin(Rs / 57)))
Loop Until Rs <= -Re '*(Rs / 360)
*****
```

```
End If
If Option2.Value = True Then
*****Increase*****
```

```
Ri = Rs
Do While Ri <= Re
```

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
 ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

```

DoEvents
For StepR = 1 To 250
PortOut &H378, 68
Call Delay(sec)
PortOut &H378, 64
Call Delay(sec)
Next StepR
Ri = Ri + 1.8 / (88 / 19)
Dag = Dag + 1.8 / (88 / 19)
Picture2.PSet (5 * Zs, 4 * ((Xs) + (Dag))), vbRed
txt_pos_R(2).Text = Format(Dag, "000.000")
Line1.X2 = ((4.5 * Cos((-Dag) / 57)))
Line1.Y2 = ((-4.5 * Sin((-Dag) / 57)))
Loop
Rs = 0
*****

End If
End Sub
Public Sub M04(Xs As Variant, Zs As Variant, Rs As Variant, Re As Variant, Feed As Variant)
sec = ((Feed * 497) / (-9)) + 55523
If Option1.Value = True Then
*****ABSSOLUTE
Do
DoEvents
For Step = 1 To 250
PortOut &H378, 4
Call Delay(sec)
PortOut &H378, 0
Call Delay(sec)
Next Step
Rs = Rs + 1.8 / (88 / 19)
Picture2.PSet (5 * Zs, 4 * ((Xs) + (Rs))), vbRed
txt_pos_R(2).Text = Format(Rs, "000.000")
Line1.X2 = ((4 * Cos(Rs / 57)))
Line1.Y2 = ((-4 * Sin(Rs / 57)))
Loop Until Rs >= Re
*****

End If
If Option2.Value = True Then
*****Increase
Ri = Rs
Do While Ri <= Re
DoEvents
For StepR = 1 To 250
PortOut &H378, 4
Call Delay(sec)
PortOut &H378, 0
Call Delay(sec)
Next StepR
Ri = Ri + 1.8 / (88 / 19)
Dag = Dag + 1.8 / (88 / 19)
Picture2.PSet (5 * Zs, 4 * ((Xs) + (Dag))), vbRed
txt_pos_R(2).Text = Format(Dag, "000.000")
Line1.X2 = ((4.5 * Cos((Dag) / 57)))
Line1.Y2 = ((-4.5 * Sin((Dag) / 57)))
Loop
Rs = 0
*****

End If

```

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
 ผนวก 11
 ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

End Sub

Public Sub G00(Xs As Variant, Zs As Variant, Xe As Variant, Ze As Variant, Secc As Variant)

Dim Xi, Zi, D As Variant

sec = Secc

*****//Zs < Ze Xs <

Xe//*****

If (Zs <= Ze And Xs <= Xe) Then

Xi = Xs: Zi = Zs

If Abs(Ze - Zs) = 0 And Abs(Xe - Xs) > 0 Then

Do While D <= 0 *****Loop X

If Xi < Xe Then

Xi = Xi + 0.025

Xi = Round(Xi, 3)

D = (Xi - Xs) * (Ze - Zs) - (Xe - Xs) * (Zi - Zs)

For Step = 1 To 25

PortOut &H378, 17

Call Delay(sec)

PortOut &H378, 16

Call Delay(sec)

Next Step

txt_Pos_X(0).Text = Format(Xi, "000.000")

'Picture2.PSet (5 * Zi, 4 * Xi), vbRed

Else: GoTo ENDG00

End If

Loop *****? Loop X

End If

If Abs(Xe - Xs) = 0 And Abs(Ze - Zs) > 0 Then

Do While D >= 0 *****Loop Z

If Zi < Ze Then

Zi = Zi + 0.025

Zi = Round(Zi, 3)

D = (Xi - Xs) * (Ze - Zs) - (Xe - Xs) * (Zi - Zs)

For Step = 1 To 25

PortOut &H378, 2

Call Delay(sec)

PortOut &H378, 0

Call Delay(sec)

Next Step

txt_Pos_Z(1).Text = Format(Zi, "000.000")

'Picture2.PSet (5 * Zi, 4 * Xi), vbRed

Else: GoTo ENDG00

End If

Loop *****? Loop Z

End If

If Abs(Ze - Zs) <> 0 And Abs(Xe - Xs) <> 0 Then

Q1: Do While D >= 0 *****Loop Z

If Zi < Ze Then

Zi = Zi + 0.025

Zi = Round(Zi, 3)

D = (Xi - Xs) * (Ze - Zs) - (Xe - Xs) * (Zi - Zs)

For Step = 1 To 25

PortOut &H378, 2

Call Delay(sec)

PortOut &H378, 0

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

```

Call Delay(sec)
Next Step
txt_Pos_Z(1).Text = Format(Zi, "000.000")
'Picture2.PSet (5 * Zi, 4 * Xi), vbRed
Else:
If Xi < Xe Then
GoTo PP
Else: GoTo ENDG00
End If
End If
Loop *****?? Loop Z

```

```

Do While D < 0 *****Loop X

```

```

PP:
If Xi < Xe Then
Xi = Xi + 0.025
Xi = Round(Xi, 3)
D = (Xi - Xs) * (Ze - Zs) - (Xe - Xs) * (Zi - Zs)
For Step = 1 To 25
PortOut &H378, 17
Call Delay(sec)
PortOut &H378, 16
Call Delay(sec)
Next Step
txt_Pos_X(0).Text = Format(Xi, "000.000")
'Picture2.PSet (5 * Zi, 4 * Xi), vbRed
Else: GoTo ENDG00
End If
Loop *****?? Loop X

```

```

GoTo Q1
Final: Zs = Zi: Xs = Xi
End If
End If
*****//Zs > Ze Xs >
Xe//*****
If (Zs >= Ze And Xs >= Xe) Then
Xi = Xs: Zi = Zs

```

```

If Abs(Ze - Zs) = 0 And Abs(Xe - Xs) > 0 Then
Do While D <= 0 *****Loop X

```

```

If Xi > Xe Then
Xi = Xi - 0.025
Xi = Round(Xi, 3)
D = (Xi - Xs) * (Ze - Zs) - (Xe - Xs) * (Zi - Zs)
For Step = 1 To 25
PortOut &H378, 1
Call Delay(sec)
PortOut &H378, 0
Call Delay(sec)
Next Step
txt_Pos_X(0).Text = Format(Xi, "000.000")
'Picture2.PSet (5 * Zi, 4 * Xi), vbRed
Else: GoTo ENDG00
End If
Loop *****?? Loop X

```

```

End If
If Abs(Xe - Xs) = 0 And Abs(Ze - Zs) > 0 Then
Do While D >= 0 *****Loop Z

```

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
 ผก13
 ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

```

If Zi > Ze Then
Zi = Zi - 0.025
Zi = Round(Zi, 3)
D = (Xi - Xs) * (Ze - Zs) - (Xe - Xs) * (Zi - Zs)
For Step = 1 To 25
PortOut &H378, 34
Call Delay(sec)
PortOut &H378, 32
Call Delay(sec)
Next Step
txt_Pos_Z(1).Text = Format(Zi, "000.000")
Picture2.PSet (5 * Zi, 4 * Xi), vbRed
Else: GoTo ENDG00
End If
Loop '*****Loop Z
End If
If Abs(Ze - Zs) <> 0 And Abs(Xe - Xs) <> 0 Then
Q2: Do While D >= 0 *****Loop Z
If Zi > Ze Then
Zi = Zi - 0.025
Zi = Round(Zi, 3)
D = (Xi - Xs) * (Ze - Zs) - (Xe - Xs) * (Zi - Zs)
For Step = 1 To 25
PortOut &H378, 34
Call Delay(sec)
PortOut &H378, 32
Call Delay(sec)
Next Step
txt_Pos_Z(1).Text = Format(Zi, "000.000")
Picture2.PSet (5 * Zi, 4 * Xi), vbRed
Else:
If Xi > Xe Then
GoTo UU
Else: GoTo ENDG00
End If
End If
Loop '*****Loop Z

Do While D < 0 *****Loop X
UU:
If Xi > Xe Then
Xi = Xi - 0.025
Xi = Round(Xi, 3)
D = (Xi - Xs) * (Ze - Zs) - (Xe - Xs) * (Zi - Zs)
For Step = 1 To 25
PortOut &H378, 1
Call Delay(sec)
PortOut &H378, 0
Call Delay(sec)
Next Step
txt_Pos_X(0).Text = Format(Xi, "000.000")
Picture2.PSet (5 * Zi, 4 * Xi), vbRed
Else: GoTo ENDG00
End If
Loop '*****Loop X
GoTo Q2
Final1:   Zs = Zi: Xs = Xi
End If
End If

```

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
 ผนวก 14
 ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

```

*****//Zs > Ze  Xs <
Xe//*****
If (Zs >= Ze And Xs <= Xe) Then
Xi = Xs:          Zi = Zs

If Abs(Ze - Zs) = 0 And Abs(Xe - Xs) > 0 Then
Do While D >= 0 *****Loop X
If Xi < Xe Then
Xi = Xi + 0.025
Xi = Round(Xi, 3)
D = (Xi - Xs) * (Ze - Zs) - (Xe - Xs) * (Zi - Zs)
For Step = 1 To 25
PortOut &H378, 17
Call Delay(sec)
PortOut &H378, 16
Call Delay(sec)
Next Step
txt_Pos_X(0).Text = Format(Xi, "000.000")
'Picture2.PSet (5 * Zi, 4 * Xi), vbRed
Else: GoTo ENDG00
End If
Loop *****?? Loop X
End If

If Abs(Xe - Xs) = 0 And Abs(Ze - Zs) > 0 Then
Do While D <= 0 *****Loop Z
If Zi > Ze Then
Zi = Zi - 0.025
Zi = Round(Zi, 3)
D = (Xi - Xs) * (Ze - Zs) - (Xe - Xs) * (Zi - Zs)
For Step = 1 To 25
PortOut &H378, 34
Call Delay(sec)
PortOut &H378, 32
Call Delay(sec)
Next Step
txt_Pos_Z(1).Text = Format(Zi, "000.000")
'Picture2.PSet (5 * Zi, 4 * Xi), vbRed
Else: GoTo ENDG00
End If
Loop *****?? Loop Z
End If

If Abs(Ze - Zs) <> 0 And Abs(Xe - Xs) <> 0 Then
Q3: Do While D <= 0 *****Loop Z
If Zi > Ze Then
Zi = Zi - 0.025
Zi = Round(Zi, 3)
D = (Xi - Xs) * (Ze - Zs) - (Xe - Xs) * (Zi - Zs)
For Step = 1 To 25
PortOut &H378, 34
Call Delay(sec) '//////////
PortOut &H378, 32
Call Delay(sec) '//////////
Next Step
txt_Pos_Z(1).Text = Format(Zi, "000.000")
'Picture2.PSet (5 * Zi, 4 * Xi), vbRed
Else:

```

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
 ฝาก15
 ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

```

If Xi < Xe Then
GoTo LL
Else: GoTo ENDG00
End If
End If
Loop '*****?? Loop Z

```

////////////////////////////////???

```

Do While D > 0 '*****Loop X

```

```

LL:
If Xi < Xe Then
Xi = Xi + 0.025
Xi = Round(Xi, 3)
D = (Xi - Xs) * (Ze - Zs) - (Xe - Xs) * (Zi - Zs)
For Step = 1 To 25
PortOut &H378, 17
Call Delay(sec) '////////////////////////////////
PortOut &H378, 16
Call Delay(sec) '////////////////////////////////
Next Step
txt_Pos_X(0).Text = Format(Xi, "000.000")
'Picture2.PSet (5 * Zi, 4 * Xi), vbRed
Else: GoTo ENDG00
End If

```

```

Loop '*****?? Loop X

```

```

GoTo Q3

```

```

End If

```

```

End If

```

```

'*****//Zs < Ze - Xs >

```

```

Xe//*****

```

```

If (Zs <= Ze And Xs >= Xe) Then

```

```

Xi = Xs: Zi = Zs

```

```

If Abs(Ze - Zs) = 0 And Abs(Xe - Xs) > 0 Then

```

```

Do While D >= 0 '*****Loop X

```

```

If Xi > Xe Then

```

```

Xi = Xi - 0.025

```

```

Xi = Round(Xi, 3)

```

```

D = (Xi - Xs) * (Ze - Zs) - (Xe - Xs) * (Zi - Zs)

```

```

For Step = 1 To 25

```

```

PortOut &H378, 1

```

```

Call Delay(sec)

```

```

PortOut &H378, 0

```

```

Call Delay(sec)

```

```

Next Step

```

```

txt_Pos_X(0).Text = Format(Xi, "000.000")

```

```

'Picture2.PSet (5 * Zi, 4 * Xi), vbRed

```

```

Else: GoTo ENDG00

```

```

End If

```

```

Loop '*****?? Loop X

```

```

End If

```

```

If Abs(Xe - Xs) = 0 And Abs(Ze - Zs) > 0 Then

```

```

Do While D <= 0 '*****Loop Z

```

```

If Zi < Ze Then

```

```

Zi = Zi + 0.025

```

```

Zi = Round(Zi, 3)

```

```

D = (Xi - Xs) * (Ze - Zs) - (Xe - Xs) * (Zi - Zs)

```

```

For Step = 1 To 25

```

```

PortOut &H378, 2

```



เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
 ผก16
 ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

```

Call Delay(sec)
PortOut &H378, 0
Call Delay(sec)
Next Step
txt_Pos_Z(1).Text = Format(Zi, "000.000")
'Picture2.PSet (5 * Zi, 4 * Xi), vbRed
Else: GoTo ENDG00
End If
Loop *****?? Loop Z
End If

```

```

If Abs(Ze - Zs) <> 0 And Abs(Xe - Xs) <> 0 Then
Q4: Do While D <= 0 *****Loop Z

```

```

If Zi < Ze Then
Zi = Zi + 0.025
Zi = Round(Zi, 3)
D = (Xi - Xs) * (Ze - Zs) - (Xe - Xs) * (Zi - Zs)

```

```

For Step = 1 To 25
PortOut &H378, 2
Call Delay(sec)
PortOut &H378, 0
Call Delay(sec)
Next Step

```

```

txt_Pos_Z(1).Text = Format(Zi, "000.000")
'Picture2.PSet (5 * Zi, 4 * Xi), vbRed
Else:

```

```

If Xi > Xe Then
GoTo MM
Else: GoTo ENDG00
End If
End If
Loop *****?? Loop Z

```

```

Do While D > 0 *****Loop X

```

```

MM:
If Xi > Xe Then
Xi = Xi - 0.025
Xi = Round(Xi, 3)
D = (Xi - Xs) * (Ze - Zs) - (Xe - Xs) * (Zi - Zs)

```

```

For Step = 1 To 25
PortOut &H378, 1
Call Delay(sec)
PortOut &H378, 0
Call Delay(sec)
Next Step

```

```

txt_Pos_X(0).Text = Format(Xi, "000.000")
'Picture2.PSet (5 * Zi, 4 * Xi), vbRed
Else: GoTo ENDG00
End If

```

```

Loop *****?? Loop X

```

```

GoTo Q4

```

```

*****

```

```

End If

```

```

End If

```

```

ENDG00: Zs = Round(Zi, 3): Xs = Round(Xi, 3)

```

```

End Sub

```

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
 ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

```

Public Sub G01(Xs As Variant, Zs As Variant, Xe As Variant, Ze As Variant, Feed As Variant)
Dim Xi, Zi, D As Variant
sec = ((Feed * 497) / (-9)) + 55523
'*****//Zs < Ze Xs <
Xe//*****
If (Zs <= Ze And Xs <= Xe) Then
Xi = Xs: Zi = Zs

If Abs(Ze - Zs) = 0 And Abs(Xe - Xs) > 0 Then
Do While D <= 0 '*****Loop X
If Xi < Xe Then '*****COMPUTER ERROR
Xi = Xi + 0.025
Xi = Round(Xi, 3)
D = (Xi - Xs) * (Ze - Zs) - (Xe - Xs) * (Zi - Zs)
For Step = 1 To 25
PortOut &H378, 17
Call Delay(sec)
PortOut &H378, 16
Call Delay(sec)
Next Step
If Option3.Value = True Then
Picture2.PSet (5 * Zi, 4 * Xi), vbRed
Else: Picture2.PSet (5 * Zs, 4 * ((Xs) + (Rs))), vbRed
End If
txt_Pos_X(0).Text = Format(Xi, "000.000")
Else: GoTo ENDG01
End If
Loop '*****? Loop X
End If

If Abs(Xe - Xs) = 0 And Abs(Ze - Zs) > 0 Then
Do While D >= 0 '*****Loop Z
If Zi < Ze Then
Zi = Zi + 0.025
Zi = Round(Zi, 3)
D = (Xi - Xs) * (Ze - Zs) - (Xe - Xs) * (Zi - Zs)
For Step = 1 To 25
PortOut &H378, 2
Call Delay(sec)
PortOut &H378, 0
Call Delay(sec)
Next Step
If Option3.Value = True Then
Picture2.PSet (5 * Zi, 4 * Xi), vbRed
Else: Picture2.PSet (5 * Zs, 4 * ((Xs) + (Rs))), vbRed
End If
txt_Pos_Z(1).Text = Format(Zi, "000.000")
Else: GoTo ENDG01
End If
Loop '*****? Loop Z
End If

If Abs(Ze - Zs) <> 0 And Abs(Xe - Xs) <> 0 Then
Q1: Do While D >= 0 '*****Loop Z
If Zi < Ze Then
Zi = Zi + 0.025
Zi = Round(Zi, 3)
D = (Xi - Xs) * (Ze - Zs) - (Xe - Xs) * (Zi - Zs)
For Step = 1 To 25

```

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
 ผนวก 18
 ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

```

PortOut &H378, 2
Call Delay(sec)
PortOut &H378, 0
Call Delay(sec)
Next Step
txt_Pos_Z(1).Text = Format(Zi, "000.000")
If Option3.Value = True Then
Picture2.PSet (5 * Zi, 4 * Xi), vbRed
Else: Picture2.PSet (5 * Zs, 4 * ((Xs) + (Rs))), vbRed
End If
Else:
If Xi < Xe Then
GoTo XX
Else: GoTo ENDG01
End If
End If
Loop *****? Loop Z

```

```

Do While D < 0 *****Loop X
XX:
If Xi < Xe Then

Xi = Xi + 0.025
Xi = Round(Xi, 3)
D = (Xi - Xs) * (Ze - Zs) - (Xe - Xs) * (Zi - Zs)
For Step = 1 To 25
PortOut &H378, 17
Call Delay(sec)
PortOut &H378, 16
Call Delay(sec)
Next Step
txt_Pos_X(0).Text = Format(Xi, "000.000")
If Option3.Value = True Then
Picture2.PSet (5 * Zi, 4 * Xi), vbRed
Else: Picture2.PSet (5 * Zs, 4 * ((Xs) + (Rs))), vbRed
End If
Else: GoTo ENDG01
End If
Loop *****? Loop X
GoTo Q1
End If
End If

```

```

*****//Zs > Ze Xs >
Xe//*****
If (Zs >= Ze And Xs >= Xe) Then
Xi = Xs: Zi = Zs

```

```

If Abs(Ze - Zs) = 0 And Abs(Xe - Xs) > 0 Then
Do While D <= 0 *****Loop X
If Xi > Xe Then
Xi = Xi - 0.025
Xi = Round(Xi, 3)
D = (Xi - Xs) * (Ze - Zs) - (Xe - Xs) * (Zi - Zs)
For Step = 1 To 25
PortOut &H378, 1
Call Delay(sec)
PortOut &H378, 0
Call Delay(sec)

```

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
 ผก19
 ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

```

Next Step
txt_Pos_X(0).Text = Format(Xi, "000.000")
If Option3.Value = True Then
Picture2.PSet (5 * Zi, 4 * Xi), vbRed
Else: Picture2.PSet (5 * Zs, 4 * ((Xs) + (Rs))), vbRed
End If
Else: GoTo ENDG01
End If
Loop '*****? Loop X
End If

```

```

If Abs(Xe - Xs) = 0 And Abs(Ze - Zs) > 0 Then
Do While D >= 0 '*****Loop Z
If Zi > Ze Then
Zi = Zi - 0.025
Zi = Round(Zi, 3)
D = (Xi - Xs) * (Ze - Zs) - (Xe - Xs) * (Zi - Zs)
For Step = 1 To 25
PortOut &H378, 34
Call Delay(sec)
PortOut &H378, 32
Call Delay(sec)
Next Step
txt_Pos_Z(1).Text = Format(Zi, "000.000")
If Option3.Value = True Then
Picture2.PSet (5 * Zi, 4 * Xi), vbRed
Else: Picture2.PSet (5 * Zs, 4 * ((Xs) + (Rs))), vbRed
End If
Else: GoTo ENDG01
End If
Loop '*****? Loop Z
End If

```

```

If Abs(Ze - Zs) < 0 And Abs(Xe - Xs) < 0 Then
Q2: Do While D >= 0 '*****Loop Z
If Zi > Ze Then
Zi = Zi - 0.025
Zi = Round(Zi, 3)
D = (Xi - Xs) * (Ze - Zs) - (Xe - Xs) * (Zi - Zs)
For Step = 1 To 25
PortOut &H378, 34
Call Delay(sec)
PortOut &H378, 32
Call Delay(sec)
Next Step
txt_Pos_Z(1).Text = Format(Zi, "000.000")
If Option3.Value = True Then
Picture2.PSet (5 * Zi, 4 * Xi), vbRed
Else: Picture2.PSet (5 * Zs, 4 * ((Xs) + (Rs))), vbRed
End If
Else:
If Xi > Xe Then
GoTo CC
Else: GoTo ENDG01
End If
End If
Loop '*****? Loop Z

```

'//////////?/?/?

```
Do While D < 0 '*****Loop X
```

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
 ผนวก20
 ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

CC:

If Xi > Xe Then

Xi = Xi - 0.025

Xi = Round(Xi, 3)

D = (Xi - Xs) * (Ze - Zs) - (Xe - Xs) * (Zi - Zs)

For Step = 1 To 25

PortOut &H378, 1

Call Delay(sec)

PortOut &H378, 0

Call Delay(sec)

Next Step

txt_Pos_X(0).Text = Format(Xi, "000.000")

If Option3.Value = True Then

Picture2.PSet (5 * Zi, 4 * Xi), vbRed

Else: Picture2.PSet (5 * Zs, 4 * ((Xs) + (Rs))), vbRed

End If

Else: GoTo ENDG01

End If

Loop *****? Loop X

GoTo Q2

End If

End If

*****//Zs > Ze Xs <

Xe//*****

If (Zs >= Ze And Xs <= Xe) Then

Xi = Xs:

Zi = Zs

If Abs(Ze - Zs) = 0 And Abs(Xe - Xs) > 0 Then

Do While D >= 0 *****Loop X

If Xi < Xe Then

Xi = Xi + 0.025

Xi = Round(Xi, 3)

D = (Xi - Xs) * (Ze - Zs) - (Xe - Xs) * (Zi - Zs)

For Step = 1 To 25

PortOut &H378, 17

Call Delay(sec)

PortOut &H378, 16

Call Delay(sec)

Next Step

txt_Pos_X(0).Text = Format(Xi, "000.000")

If Option3.Value = True Then

Picture2.PSet (5 * Zi, 4 * Xi), vbRed

Else: Picture2.PSet (5 * Zs, 4 * ((Xs) + (Rs))), vbRed

End If

Else: GoTo ENDG01

End If

Loop *****? Loop X

End If

If Abs(Xe - Xs) = 0 And Abs(Ze - Zs) > 0 Then

Do While D <= 0 *****Loop Z

If Zi > Ze Then

Zi = Zi - 0.025

Zi = Round(Zi, 3)

D = (Xi - Xs) * (Ze - Zs) - (Xe - Xs) * (Zi - Zs)

For Step = 1 To 25

PortOut &H378, 34

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ผก21
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

```

Call Delay(sec)
PortOut &H378, 32
Call Delay(sec)
Next Step
txt_Pos_Z(1).Text = Format(Zi, "000.000")
If Option3.Value = True Then
Picture2.PSet (5 * Zi, 4 * Xi), vbRed
Else: Picture2.PSet (5 * Zs, 4 * ((Xs) + (Rs))), vbRed
End If
Else: GoTo ENDG01
End If
Loop '*****Loop Z
End If

```

```

If Abs(Ze - Zs) <> 0 And Abs(Xe - Xs) <> 0 Then
Q3: Do While D <= 0 '*****Loop Z
If Zi > Ze Then
Zi = Zi - 0.025
Zi = Round(Zi, 3)
D = (Xi - Xs) * (Ze - Zs) - (Xe - Xs) * (Zi - Zs)
For Step = 1 To 25
PortOut &H378, 34
Call Delay(sec)
PortOut &H378, 32
Call Delay(sec)
Next Step
txt_Pos_Z(1).Text = Format(Zi, "000.000")
If Option3.Value = True Then
Picture2.PSet (5 * Zi, 4 * Xi), vbRed
Else: Picture2.PSet (5 * Zs, 4 * ((Xs) + (Rs))), vbRed
End If
Else:
If Xi < Xe Then
GoTo VV
Else: GoTo ENDG01
End If
End If
Loop '*****Loop Z

```

```

Do While D > 0 '*****Loop X
VV:
If Xi < Xe Then

```

```

Xi = Xi + 0.025
Xi = Round(Xi, 3)
D = (Xi - Xs) * (Ze - Zs) - (Xe - Xs) * (Zi - Zs)
For Step = 1 To 25
PortOut &H378, 17
Call Delay(sec)
PortOut &H378, 16
Call Delay(sec)
Next Step
txt_Pos_X(0).Text = Format(Xi, "000.000")
If Option3.Value = True Then
Picture2.PSet (5 * Zi, 4 * Xi), vbRed
Else: Picture2.PSet (5 * Zs, 4 * ((Xs) + (Rs))), vbRed
End If
Else: GoTo ENDG01
End If

```

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
 ผก22
 ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

```

Loop '*****? Loop X
GoTo Q3
End If
End If
*****//Zs < Ze Xs >
Xe//*****
If (Zs <= Ze And Xs >= Xe) Then
Xi = Xs: Zi = Zs

If Abs(Ze - Zs) = 0 And Abs(Xe - Xs) > 0 Then
Do While D >= 0 *****Loop X
If Xi > Xe Then
Xi = Xi - 0.025
Xi = Round(Xi, 3)
D = (Xi - Xs) * (Ze - Zs) - (Xe - Xs) * (Zi - Zs)
For Step = 1 To 25
PortOut &H378, 1
Call Delay(sec)
PortOut &H378, 0
Call Delay(sec)
Next Step
txt_Pos_X(0).Text = Format(Xi, "000.000")
If Option3.Value = True Then
Picture2.PSet (5 * Zi, 4 * Xi), vbRed
Else: Picture2.PSet (5 * Zs, 4 * ((Xs) + (Rs))), vbRed
End If
Else: GoTo ENDG01
End If
Loop *****? Loop X
End If

If Abs(Xe - Xs) = 0 And Abs(Ze - Zs) > 0 Then
Do While D <= 0 *****Loop Z
If Zi < Ze Then
Zi = Zi + 0.025
Zi = Round(Zi, 3)
D = (Xi - Xs) * (Ze - Zs) - (Xe - Xs) * (Zi - Zs)
For Step = 1 To 25
PortOut &H378, 2
Call Delay(sec)
PortOut &H378, 0
Call Delay(sec)
Next Step
txt_Pos_Z(1).Text = Format(Zi, "000.000")
If Option3.Value = True Then
Picture2.PSet (5 * Zi, 4 * Xi), vbRed
Else: Picture2.PSet (5 * Zs, 4 * ((Xs) + (Rs))), vbRed
End If
Else: GoTo ENDG01
End If
Loop *****? Loop Z
End If

If Abs(Ze - Zs) <> 0 And Abs(Xe - Xs) <> 0 Then
Q4: Do While D <= 0 *****Loop Z
If Zi < Ze Then
Zi = Zi + 0.025
Zi = Round(Zi, 3)
D = (Xi - Xs) * (Ze - Zs) - (Xe - Xs) * (Zi - Zs)

```

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
 ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

```

For Step = 1 To 25
PortOut &H378, 2
Call Delay(sec)
PortOut &H378, 0
Call Delay(sec)
Next Step
txt_Pos_Z(1).Text = Format(Zi, "000.000")
If Option3.Value = True Then
Picture2.PSet (5 * Zi, 4 * Xi), vbRed
Else: Picture2.PSet (5 * Zs, 4 * ((Xs) + (Rs))), vbRed
End If
Else:
If Xi > Xe Then
GoTo BB
Else: GoTo ENDG01
End If
End If
Loop *****?? Loop Z

```

'////////////////////???

```

Do While D > 0 *****Loop X
BB:
If Xi > Xe Then

Xi = Xi - 0.025
Xi = Round(Xi, 3)
D = (Xi - Xs) * (Ze - Zs) - (Xe - Xs) * (Zi - Zs)
For Step = 1 To 25
PortOut &H378, 1
Call Delay(sec)
PortOut &H378, 0
Call Delay(sec)
Next Step
txt_Pos_X(0).Text = Format(Xi, "000.000")
If Option3.Value = True Then
Picture2.PSet (5 * Zi, 4 * Xi), vbRed
Else: Picture2.PSet (5 * Zs, 4 * ((Xs) + (Rs))), vbRed
End If
Else: GoTo ENDG01
End If
Loop *****?? Loop X

```

```

GoTo Q4
*****
End If
End If
ENDG01: Zs = Round(Zi, 3): Xs = Round(Xi, 3)
End Sub

```

```

Public Sub G02(Xs As Variant, Zs As Variant, Xe As Variant, Ze As Variant, i As Variant, K As Variant,
Feed As Variant)
Dim Xi, Zi, Xc, Zc, D, R As Variant
sec = ((Feed * 497) / (-9)) + 55523
R = Sqr(i ^ 2 + K ^ 2)

```

```

*****////////////////////i <= 0 And K >= 0
////////////////*****
If (i <= 0 And K >= 0) And (Xs > Xe And Zs > Ze) Then

```

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

```

Xc = Xs + i:   Zc = Zs - K
Xi = Xs:      Zi = Zs
Q3:
Do While D <= 0 '*****?????????^ ??? Y
If Xi >= Xe Then
Xi = Xi - 0.025
D = ((Xi - Xc) ^ 2 + (Zi - Zc) ^ 2) - R ^ 2
For Step = 1 To 25
PortOut &H378, 1
Call Delay(sec)
PortOut &H378, 0
Call Delay(sec)
Next Step
txt_Pos_X(0).Text = Format(Xi, "000.000")
Picture2.PSet (5 * (Zi), 4 * (Xi)), vbRed
Else: GoTo Q33
End If
Loop '*****?? Loop Y

```

```

Do While D > 0 '*****??X?????^
If Zi > Ze Then
Zi = Zi - 0.025
D = ((Xi - Xc) ^ 2 + (Zi - Zc) ^ 2) - R ^ 2
For Step = 1 To 25
PortOut &H378, 34
Call Delay(sec)
PortOut &H378, 32
Call Delay(sec)
Next Step
txt_Pos_Z(1).Text = Format(Zi, "000.000")
Picture2.PSet (5 * (Zi), 4 * (Xi)), vbRed
Else: GoTo Q33
End If
Loop '*****?? Loop X
GoTo Q3
Q33:
Xs = Xi: Zs = Zi
End If

```

```

'*****//i >= 0 And K <= 0
//*****
If (i >= 0 And K <= 0) And (Zs < Ze And Xs < Xe) Then

```

```

Xc = Xs + i:   Zc = Zs - K
Xi = Xs:      Zi = Zs
Q3A:
Do While D <= 0 '*****?????????^ ??? Y
If Xi < Xe Then
Xi = Xi + 0.025
D = ((Xi - Xc) ^ 2 + (Zi - Zc) ^ 2) - R ^ 2
For Step = 1 To 25
PortOut &H378, 17
Call Delay(sec)
PortOut &H378, 16
Call Delay(sec)
Next Step
txt_Pos_X(0).Text = Format(Xi, "000.000")
Picture2.PSet (5 * (Zi), 4 * (Xi)), vbRed
Else: GoTo Q33A

```

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
 ผก25
 ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

```
End If
Loop *****?? Loop Y
```

```
Do While D > 0 *****??X ????±
If Zi < Ze Then
Zi = Zi + 0.025
D = ((Xi - Xc) ^ 2 + (Zi - Zc) ^ 2) - R ^ 2
For Step = 1 To 25
PortOut &H378, 2
Call Delay(sec)
PortOut &H378, 0
Call Delay(sec)
Next Step
txt_Pos_Z(1).Text = Format(Zi, "000.000")
Picture2.PSet (5 * (Zi), 4 * (Xi)), vbRed
Else: GoTo Q33A
End If
Loop *****?? Loop X
GoTo Q3A
Q33A:
Xs = Xi: Zs = Zi
End If
```

```
*****//i >= 0 And K >= 0
//*****
If (i >= 0 And K >= 0) And (Zs < Ze And Xs > Xe) Then
Xc = Xs - i: Zc = Zs - K
Xi = Xs: Zi = Zs
Q3B:
Do While D <= 0 *****??X
If Zi < Ze Then
Zi = Zi + 0.025
D = ((Xi - Xc) ^ 2 + (Zi - Zc) ^ 2) - R ^ 2
For Step = 1 To 25
PortOut &H378, 2
Call Delay(sec)
PortOut &H378, 0
Call Delay(sec)
Next Step
txt_Pos_Z(1).Text = Format(Zi, "000.000")
Picture2.PSet (5 * (Zi), 4 * (Xi)), vbRed
Else: GoTo Q33B
End If
Loop *****?? Loop X
```

```
Do While D > 0 *****?? Y ????±
If Xi > Xe Then
Xi = Xi - 0.025
D = ((Xi - Xc) ^ 2 + (Zi - Zc) ^ 2) - R ^ 2
For Step = 1 To 25
PortOut &H378, 1
Call Delay(sec)
PortOut &H378, 0
Call Delay(sec)
Next Step
txt_Pos_X(0).Text = Format(Xi, "000.000")
Picture2.PSet (5 * (Zi), 4 * (Xi)), vbRed
Else: GoTo Q33B
End If
```

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
 ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

```

Loop *****?? Loop Y
GoTo Q3B
Q33B:
Xs = Xi: Zs = Zi
End If

*****//i <= 0 And K <= 0
//*****
If (i <= 0 And K <= 0) And (Xs < Xe And Zs > Ze) Then
Xc = Xs - i: Zc = Zs + K
Xi = Xs: Zi = Zs
Q3C:
Do While D <= 0 *****?????????^ ??? X
If Zi > Ze Then
Zi = Zi - 0.025
D = ((Xi - Xc) ^ 2 + (Zi - Zc) ^ 2) - R ^ 2
For Step = 1 To 25
PortOut &H378, 34
Call Delay(sec)
PortOut &H378, 32
Call Delay(sec)
Next Step
txt_Pos_Z(1).Text = Format(Zi, "000,000")
Picture2.PSet (5 * (Zi), 4 * (Xi)), vbRed
Else: GoTo Q33C
End If
Loop *****?? Loop X

Do While D > 0 *****?? Y?????^
If Xi < Xe Then
Xi = Xi + 0.025
D = ((Xi - Xc) ^ 2 + (Zi - Zc) ^ 2) - R ^ 2
For Step = 1 To 25
PortOut &H378, 17
Call Delay(sec)
PortOut &H378, 16
Call Delay(sec)
Next Step
txt_Pos_X(0).Text = Format(Xi, "000,000")
Picture2.PSet (5 * (Zi), 4 * (Xi)), vbRed
Else: GoTo Q33C
End If
Loop *****?? Loop Y
GoTo Q3C
Q33C:
Xs = Xi: Zs = Zi
End If

End Sub

```



```

Public Sub G03(Xs As Variant, Zs As Variant, Xe As Variant, Ze As Variant, i As Variant, K As Variant,
Feed As Variant)
Dim Xi, Zi, Xc, Zc, D, R As Variant
sec = ((Feed * 497) / (-9)) + 55523
R = Sqr(i ^ 2 + K ^ 2)

```

```

*****//i <= 0 And K >= 0
//*****

```

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
 ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

```

If (i <= 0 And K >= 0) And (Xs < Xe And Zs < Ze) Then
Xc = Xs - i: Zc = Zs - K
Xi = Xs: Zi = Zs
Q3A: Do While D <= 0 '*****????X?????
If Zi < Ze Then
Zi = Zi + 0.025
D = ((Xi - Xc) ^ 2 + (Zi - Zc) ^ 2) - R ^ 2
For Step = 1 To 25
PortOut &H378, 2
Call Delay(sec)
PortOut &H378, 0
Call Delay(sec)
Next Step
txt_Pos_Z(1).Text = Format(Zi, "000.000")
Picture2.PSet (5 * (Zi), 4 * (Xi)), vbRed
Else: GoTo Q33A
End If
Loop '*****?? Loop X
Do While D > 0 '*****????????? ??? Y
If Xi < Xe Then
Xi = Xi + 0.025
D = ((Xi - Xc) ^ 2 + (Zi - Zc) ^ 2) - R ^ 2
For Step = 1 To 25
PortOut &H378, 17
Call Delay(sec)
PortOut &H378, 16
Call Delay(sec)
Next Step
txt_Pos_X(0).Text = Format(Xi, "000.000")
Picture2.PSet (5 * (Zi), 4 * (Xi)), vbRed
Else: GoTo Q33A
End If
Loop '*****?? Loop Y
GoTo Q3A
Q33A:
Xs = Xi: Zs = Zi
End If

'*****//i <= 0 And K >= 0
//*****
If (i >= 0 And K <= 0) And (Xs > Xe And Zs > Ze) Then
Xc = Xs - i: Zc = Zs - K
Xi = Xs: Zi = Zs
Q3:
Do While D >= 0 '*****????????? ??? Y
If Xi >= Xe Then
Xi = Xi - 0.025
D = ((Xi - Xc) ^ 2 + (Zi - Zc) ^ 2) - R ^ 2
For Step = 1 To 25
PortOut &H378, 1
Call Delay(sec)
PortOut &H378, 0
Call Delay(sec)
Next Step
txt_Pos_X(0).Text = Format(Xi, "000.000")
Picture2.PSet (5 * (Zi), 4 * (Xi)), vbRed
Else: GoTo Q33
End If
Loop '*****?? Loop Y

```

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
 ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

```

Do While D < 0 *****??X ????␣
If Zi > Ze Then
Zi = Zi - 0.025
D = ((Xi - Xc) ^ 2 + (Zi - Zc) ^ 2) - R ^ 2
For Step = 1 To 25
PortOut &H378, 34
Call Delay(sec)
PortOut &H378, 32
Call Delay(sec)
Next Step
txt_Pos_Z(1).Text = Format(Zi, "000.000")
Picture2.PSet (5 * (Zi), 4 * (Xi)), vbRed
Else: GoTo Q33
End If
Loop *****?? Loop X
GoTo Q3
Q33:      'Zs = Ze: Xs = Xe
Xs = Xi: Zs = Zi
End If

*****////////////////////////////////////i <= 0 And K >= 0
////////////////////////////////////*****
If (i <= 0 And K >= 0) And (Xs > Xe And Zs > Ze) Then

Xc = Xs + i: Zc = Zs - K
Xi = Xs: Zi = Zs
Q3AB:
Do While D <= 0 *****??Y
If Xi >= Xe Then
Xi = Xi - 0.025
D = ((Xi - Xc) ^ 2 + (Zi - Zc) ^ 2) - R ^ 2
For Step = 1 To 25
PortOut &H378, 1
Call Delay(sec)
PortOut &H378, 0
Call Delay(sec)
Next Step
txt_Pos_X(0).Text = Format(Xi, "000.000")
Picture2.PSet (5 * (Zi), 4 * (Xi)), vbRed
Else: GoTo Q33AB
End If
Loop *****?? Loop Y

```

```

Do While D > 0 *****??X ????␣
If Zi > Ze Then
Zi = Zi - 0.025
D = ((Xi - Xc) ^ 2 + (Zi - Zc) ^ 2) - R ^ 2
For Step = 1 To 25
PortOut &H378, 34
Call Delay(sec)
PortOut &H378, 32
Call Delay(sec)
Next Step
txt_Pos_Z(1).Text = Format(Zi, "000.000")
Picture2.PSet (5 * (Zi), 4 * (Xi)), vbRed
Else: GoTo Q33AB
End If
Loop *****?? Loop X

```

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
 ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

```

GoTo Q3A
Q33AB:   'Zs = Ze: Xs = Xe
Xs = Xi: Zs = Zi
End If

```

```

*****//i >= 0 And K >= 0
//*****
If (i >= 0 And K >= 0) And (Zs > Ze And Xs < Xe) Then

```

```

Xc = Xs + i:   Zc = Zs - K
Xi = Xs:       Zi = Zs
Q3B:
Do While D <= 0 *****?????????^ ??? Y

```

```

If Xi < Xe Then
Xi = Xi + 0.025
D = ((Xi - Xc) ^ 2 + (Zi - Zc) ^ 2) - R ^ 2
For Step = 1 To 25
PortOut &H378, 17
Call Delay(sec)
PortOut &H378, 16
Call Delay(sec)
Next Step
txt_Pos_X(0).Text = Format(Xi, "000.000")
Picture2.PSet (5 * (Zi), 4 * (Xi)), vbRed
Else: GoTo Q33B
End If
Loop *****?? Loop Y

```

```

Do While D > 0 *****??X?????^
If Zi > Ze Then
Zi = Zi - 0.025
D = ((Xi - Xc) ^ 2 + (Zi - Zc) ^ 2) - R ^ 2
For Step = 1 To 25
PortOut &H378, 34
Call Delay(sec)
PortOut &H378, 32
Call Delay(sec)
Next Step
txt_Pos_Z(1).Text = Format(Zi, "000.000")
Picture2.PSet (5 * (Zi), 4 * (Xi)), vbRed
Else: GoTo Q33B
End If
Loop *****?? Loop X

```

```

GoTo Q3B
Q33B:
Xs = Xi: Zs = Zi
End If

```

```

*****//i >= 0 And K >= 0
//*****
If (i <= 0 And K <= 0) And (Zs < Ze And Xs > Xe) Then

```

```

Xc = Xs + i:   Zc = Zs - K
Xi = Xs:       Zi = Zs
Q3BZ:
Do While D >= 0 *****?????????^ ??? X
If Zi < Ze Then
Zi = Zi + 0.025
D = ((Xi - Xc) ^ 2 + (Zi - Zc) ^ 2) - R ^ 2

```

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
 ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

```

For Step = 1 To 25
PortOut &H378, 2
Call Delay(sec)
PortOut &H378, 0
Call Delay(sec)
Next Step
txt_Pos_Z(1).Text = Format(Zi, "000.000")
Picture2.PSet (5 * (Zi), 4 * (Xi)), vbRed
Else: GoTo Q33BZ
End If
Loop *****? Loop X

```

```

Do While D < 0 *****? Y ??????
If Xi > Xe Then
Xi = Xi - 0.025
D = ((Xi - Xc) ^ 2 + (Zi - Zc) ^ 2) - R ^ 2
For Step = 1 To 25
PortOut &H378, 1
Call Delay(sec)
PortOut &H378, 0
Call Delay(sec)
Next Step
txt_Pos_X(0).Text = Format(Xi, "000.000")
Picture2.PSet (5 * (Zi), 4 * (Xi)), vbRed
Else: GoTo Q33BZ
End If
Loop *****? Loop Y
GoTo Q33BZ
Q33BZ:
Xs = Xi: Zs = Zi
End If
End Sub

```

```

Private Sub cmd_Up_Click()
n = n + 2
Call cmd_Up_MouseDown(Val(n), 0, 0, 0)
End Sub
Private Sub cmd_Up_MouseDown(Button As Integer, Shift As Integer, X As Single, Y As Single)
Do While DoEvents
If Button Mod 2 <> 0 Then
For Step = 1 To 25
PortOut &H378, 1 '2
Call Delay(sec)
PortOut &H378, 0 '0
Call Delay(sec)
Next Step
Xs = Xs - 0.025
txt_Pos_X(0).Text = Format(Xs, "000.000") * FactorX
Picture1.Move (((Zs + Zwp) * 5) - 0.2), (((Xs + Xwp) * 4) + 0.2)
End If
Loop
End Sub
Private Sub Cmd_Down_Click()
n = n + 2
Call cmd_Up_MouseDown(Val(n), 0, 0, 0)
End Sub
Private Sub cmd_Down_MouseDown(Button As Integer, Shift As Integer, X As Single, Y As Single)
Do While DoEvents

```

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
 ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

```

If Button Mod 2 <> 0 Then
For Step = 1 To 25
PortOut &H378, 17 '34
Call Delay(sec)
PortOut &H378, 16 '32
Call Delay(sec)
Next Step
Xs = Xs + 0.025
txt_Pos_X(0).Text = Format(Xs, "000.000") * FactorX
Picture1.Move (((Zs + Zwp) * 5) - 0.2), (((Xs + Xwp) * 4) + 0.2)
End If
Loop
End Sub
Private Sub Cmd_Left_Click()
n = n + 2
Call cmd_Up_MouseDown(Val(n), 0, 0, 0)
End Sub
Private Sub Cmd_Left_MouseDown(Button As Integer, Shift As Integer, X As Single, Y As Single)
Do While DoEvents
If Button Mod 2 <> 0 Then
For Step = 1 To 25
PortOut &H378, 34 '17
Call Delay(sec)
PortOut &H378, 32 '16
Call Delay(sec)
Next Step
Zs = Zs - 0.025
txt_Pos_Z(1).Text = Format(Zs, "000.000")
Picture1.Move (((Zs + Zwp) * 5) - 0.2), (((Xs + Xwp) * 4) + 0.2)
End If
Loop
End Sub
Private Sub cmd_Rigth_Click()
n = n + 2
Call cmd_Up_MouseDown(Val(n), 0, 0, 0)
End Sub
Private Sub cmd_Rigth_MouseDown(Button As Integer, Shift As Integer, X As Single, Y As Single)
Do While DoEvents
If Button Mod 2 <> 0 Then
For Step = 1 To 25
PortOut &H378, 2 '1
Call Delay(sec)
PortOut &H378, 0 '0
Call Delay(sec)
Next Step
Zs = Zs + 0.025
txt_Pos_Z(1).Text = Format(Zs, "000.000")
Picture1.Move (((Zs + Zwp) * 5) - 0.2), (((Xs + Xwp) * 4) + 0.2)
End If
Loop
End Sub
Public Sub cmd_CCW_Click()
n = n + 2

Call cmd_Up_MouseDown(Val(n), 0, 0, 0)
End Sub

Public Sub cmd_CCW_MouseDown(Button As Integer, Shift As Integer, X As Single, Y As Single)
Do While DoEvents

```

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
 ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

```
If Button Mod 2 <> 0 Then
```

```
For Step = 1 To 250
```

```
PortOut &H378, 4
```

```
Call Delay(sec)
```

```
PortOut &H378, 0
```

```
Call Delay(sec)
```

```
Next Step
```

```
Rs = Rs + 1.8 / (88 / 19)
```

```
txt_pos_R(2).Text = Format(Rs, "000.000")
```

```
Line1.X2 = ((4 * Cos(Rs / 57)))
```

```
Line1.Y2 = ((-4 * Sin(Rs / 57)))
```

```
End If
```

```
Loop
```

```
End Sub
```

```
Public Sub cmd_CW_Click()
```

```
n = n + 2
```

```
Call cmd_Up_MouseDown(Val(n), 0, 0, 0)
```

```
End Sub
```

```
Public Sub cmd_CW_MouseDown(Button As Integer, Shift As Integer, X As Single, Y As Single)
```

```
Do While DoEvents
```

```
If Button Mod 2 <> 0 Then
```

```
For Step = 1 To 250
```

```
PortOut &H378, 68
```

```
Call Delay(sec)
```

```
PortOut &H378, 64
```

```
Call Delay(sec)
```

```
Next Step
```

```
Rs = Rs - 1.8 / (88 / 19)
```

```
txt_pos_R(2).Text = Format(Rs, "000.000")
```

```
Line1.X2 = ((4 * Cos(Rs / 57)))
```

```
Line1.Y2 = ((-4 * Sin(Rs / 57)))
```

```
End If
```

```
Loop
```

```
End Sub
```

```
Public Sub ERROR(TypeError As String)
```

```
Text1.SetFocus: Call SendMessage(Text1.hWnd, EM_SETSEL, Text1.SelStart, ByVal Text1.SelLength)
```

```
ChKOK = MsgBox("Expected : Expression " & TypeError, 0 + 16, "Code Error")
```

```
If ChKOK = vbOK Then
```

```
Call Cmd_Break_Click
```

```
End If
```

```
End Sub
```

```
Public Sub Delay(sec As Long)
```

```
DoEvents
```

```
For St = 0 To sec
```

```
Next St
```

```
End Sub
```

```
Public Sub EndProgram(Count_line As Variant, Line As Variant)
```

```
Dim Q As Integer
```

```
For Q = 1 To 3
```

```
DoEvents
```

```
Shape3.FillColor = vbYellow
```

```
Beep
```

```
Call Delay(9000000)
```

```
Shape3.FillColor = vbRed
```

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

```
Call Delay(9000000)
Next Q
Count_line = Line
End Sub
```

```
*****
*****
```

```
Private Sub Toolbar1_ButtonClick(ByVal Button As ComctlLib.Button)
Dim filename1 As String
Select Case Button.Index
Case 1
If MsgBox("Do you want to save the changes? ", vbYesNo) = vbYes Then
GoTo save
End If
Text1.Text = ""
Case 2 ' Open Filse


' If MsgBox("Do you want to save the changes?", vbYesNoCancel + vbExclamation) = vbYes Then
'GoTo save
'Else: Exit Sub
'End If
On Error Resume Next
CommonDialog1.FileName = ""
CommonDialog1.Flags = cdIOFNOOverwritePrompt
CommonDialog1.ShowOpen
filename1 = CommonDialog1.FileName
Open filename1 For Input As #1
Text1.Text = Input(LOF(1), 1)
Close #1

Case 3 ' Save Filse
save:
On Error Resume Next
CommonDialog1.ShowSave
filename1 = CommonDialog1.FileName
Open filename1 For Output As #1
Print #1, Text1.Text
Close #1
Case 4 'Cut Filse
Clipboard.SetText Text1.SelText
Text1.SelText = ""
Case 5 ' Copy Filse
Clipboard.SetText Text1.SelText
Case 6 ' Paste
Text1.SelText = Clipboard.GetText()
End Select
End Sub
'Private Sub Text1_Change()
'Toolbar1.Buttons.Item(3).Enabled = True
'End Sub
```


เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้





เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

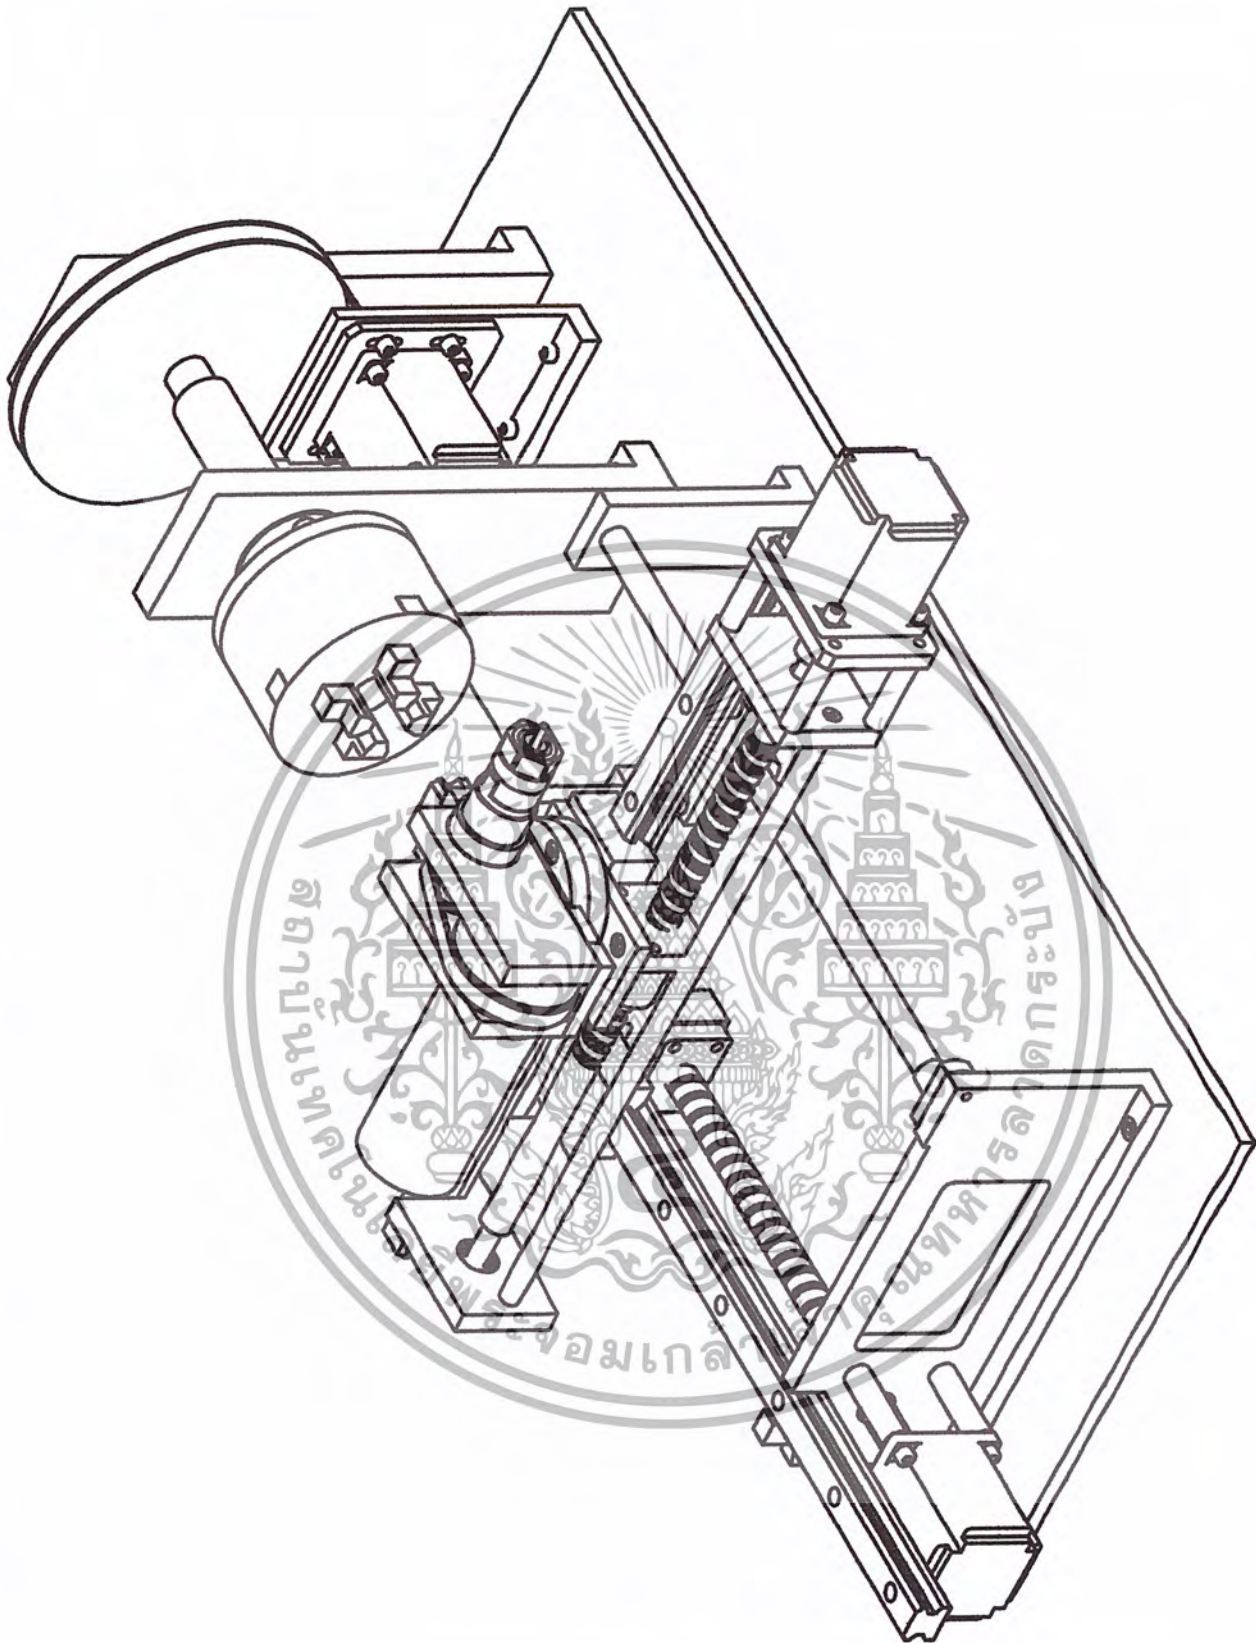


Itemref	Quantity	Title/Name, designation, material, dimension etc			Article No./Reference		
Designed by 3D carve machin	Checked by C. Pholachai	Approved by - date	File name	Date 28/02/04	Scale		
เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ทางการค้า King mongkut's Institute of Technology Ladkrabang ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมีเหตุดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำใ้ใช้			<h2 style="margin: 0;">3D Carve Machine</h2>			Edition 0	Sheet 1/1

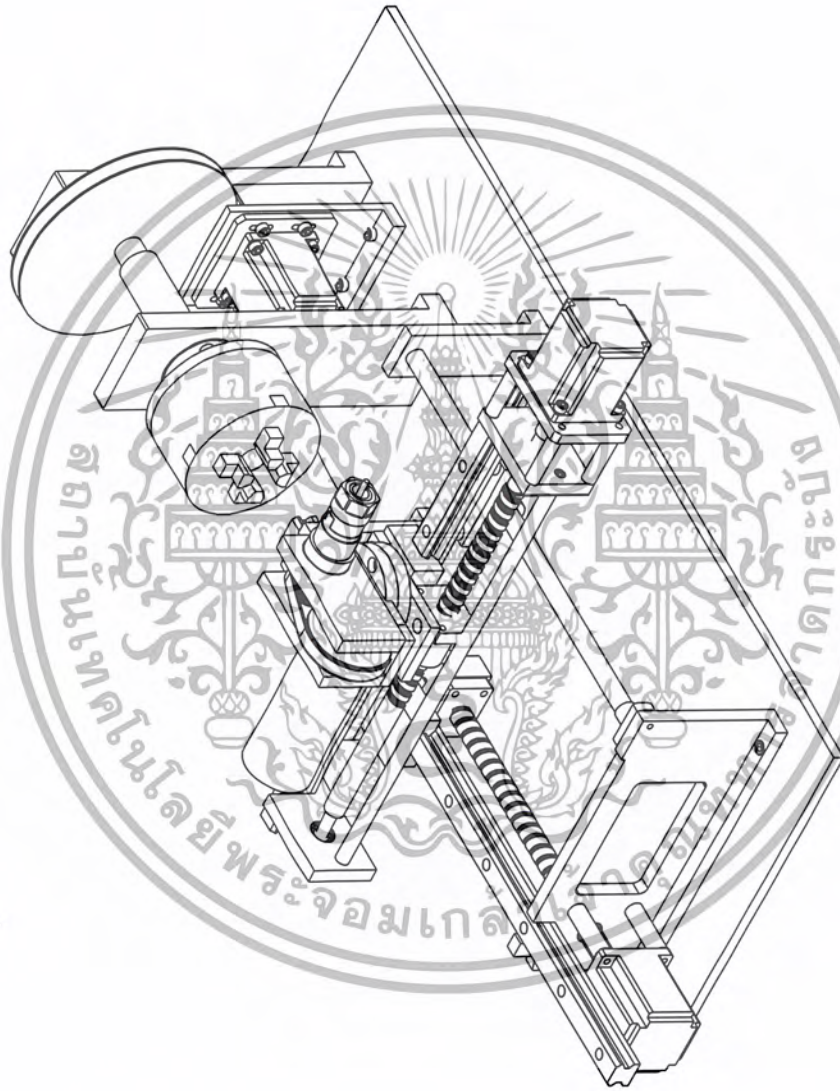



Itemref	Quantity	Title/Name, designation, material, dimension etc			Article No./Reference	
Designed by 3D Crave machine	Checked by C. Pholachai	Approved by - date	File name	Date 28/02/04	Scale	
<p>เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า King monghut's institute of technology ladkrabang ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำ</p>				Edition 0	Sheet 1/1	

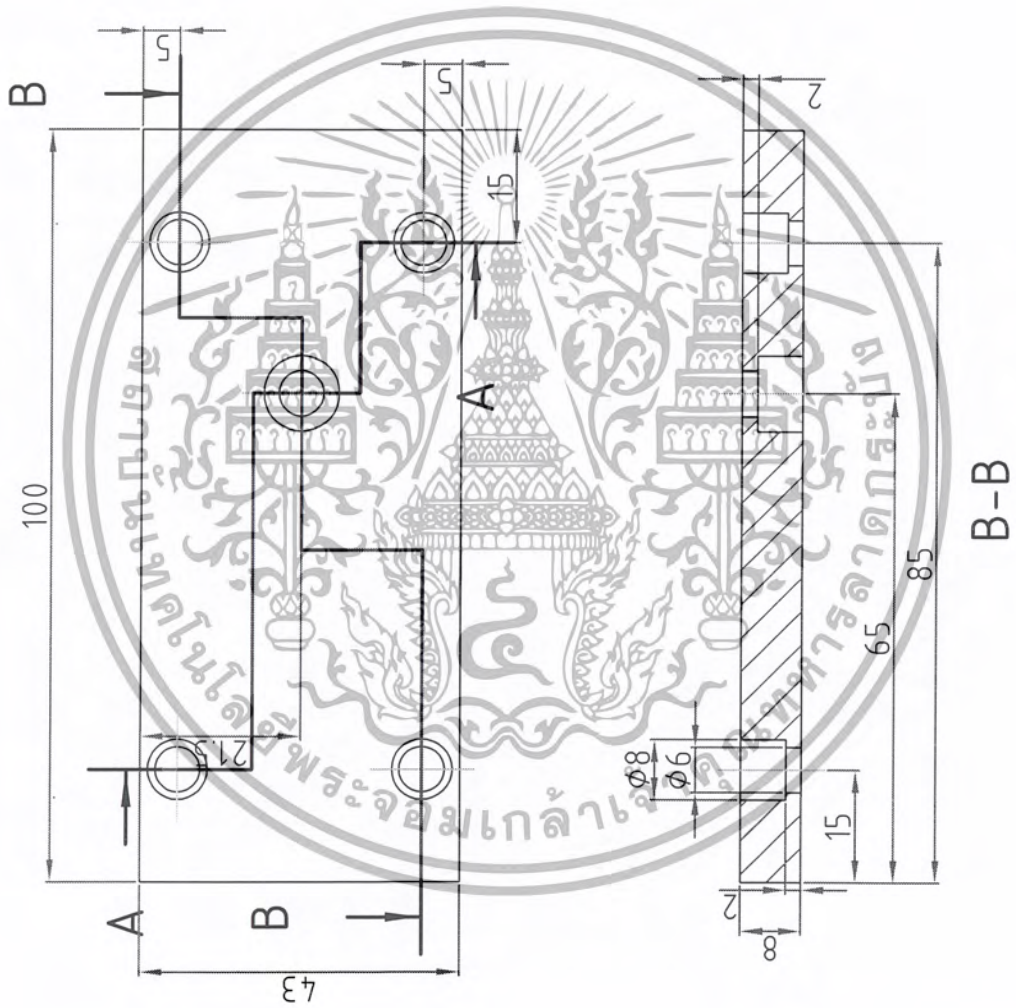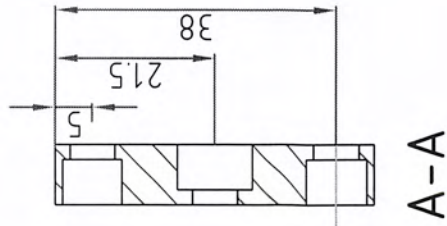


Itemref	Quantity	Title/Name, designation, material, dimension etc			Article No./Reference	
Designed by 3D Carve Machine	Checked by C. Pholachai	Approved by - date	File name	Date 26/01/04	Scale 1:1	
King monghut's institute of technology ladkrabang				Spindle Base		
เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำ ไปใช้				Edition 0	Sheet 1/1	

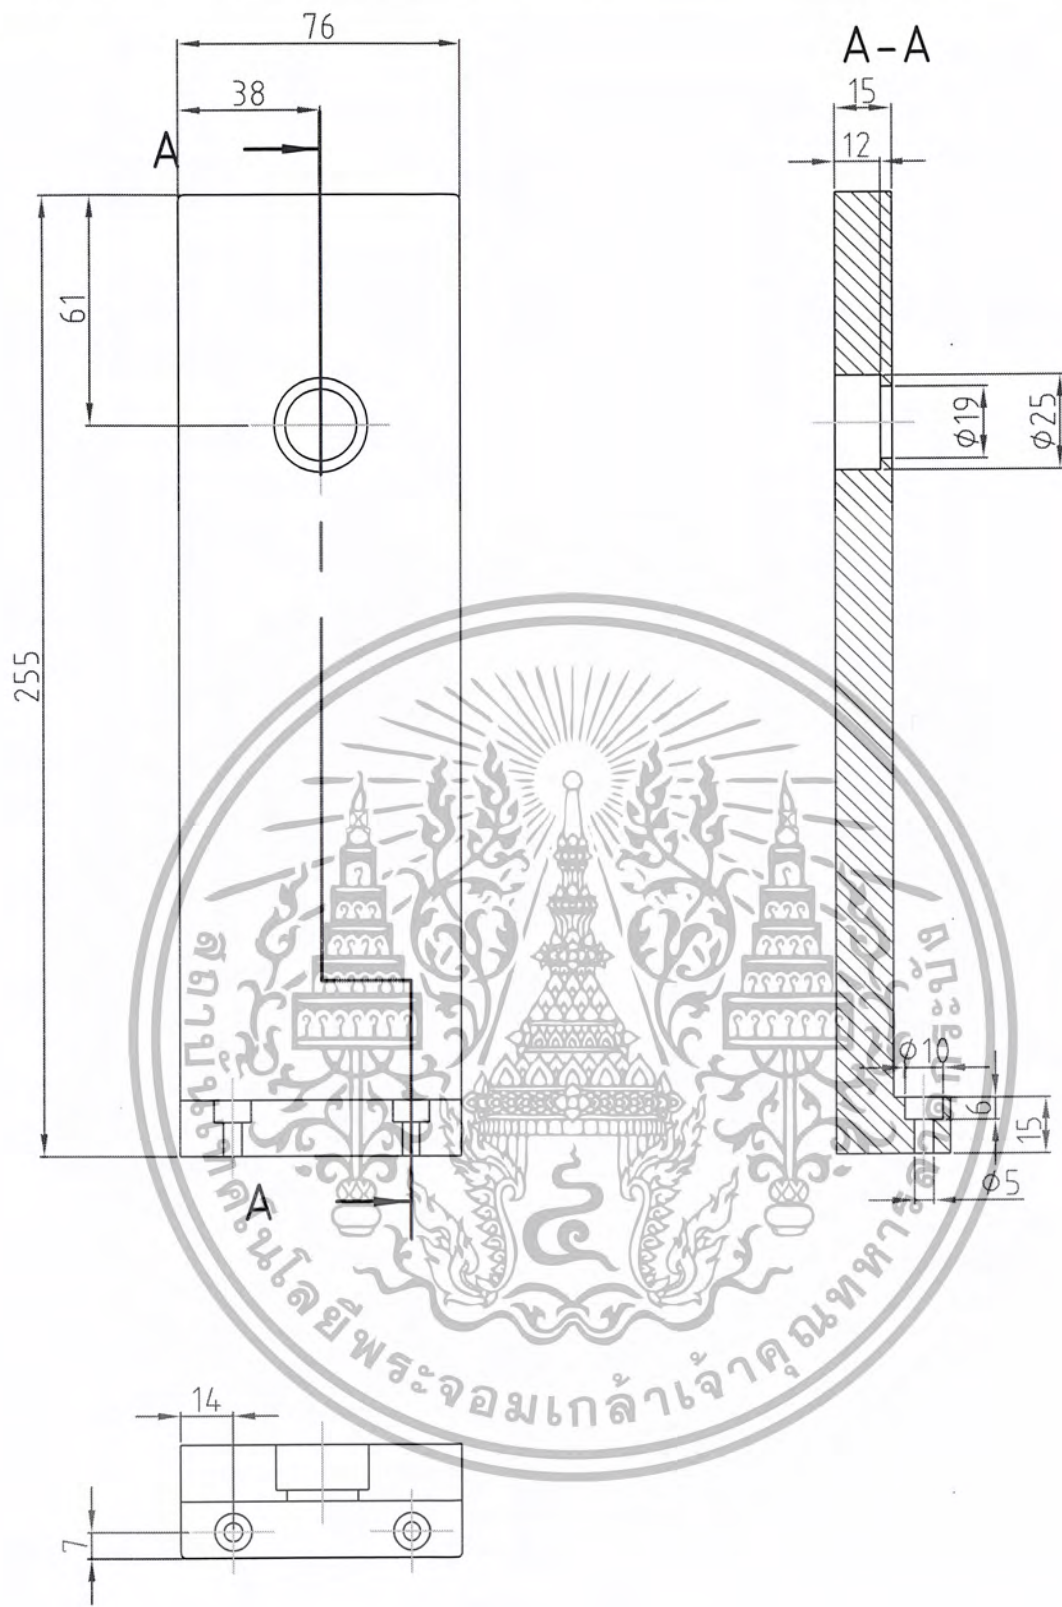



Itemref	Quantity	Title/Name, designation, material, dimension etc			Article No./Reference	
Designed by 3D curve machine	Checked by C. Pholachai	Approved by - date	File name	Date 24/01/04	Scale 1:2	
King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang			Head Base (back)			
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีกา			Edition 0		Sheet 1/1	

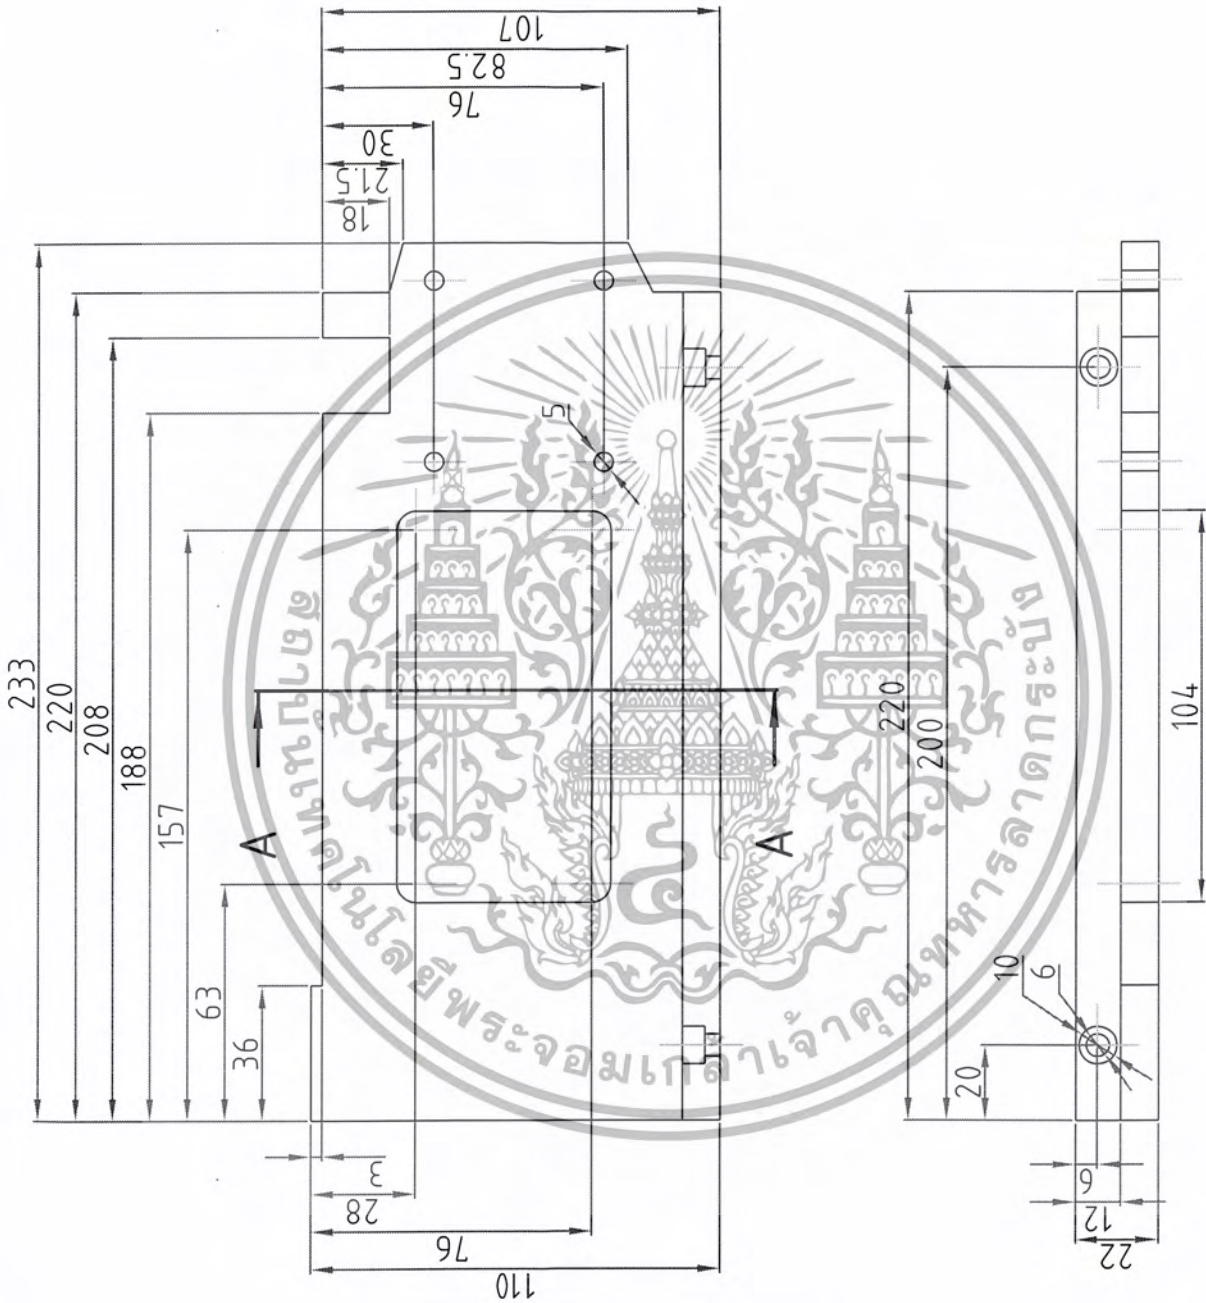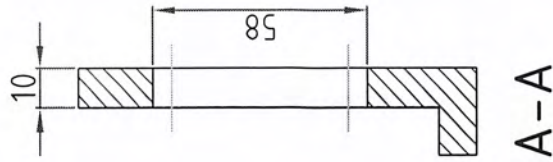


Itemref	Quantity	Title/Name, designation, material, dimension etc	Article No./Reference		
Designed by 3D Carve Machine	Checked by C. Pholachai	Approved by - date	File name	Date 27/01/04	Scale 2:1
เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า King monghut's institute of technology ladkrabang เมื่วารณใด ๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำ				Edition 0	Sheet 1/1

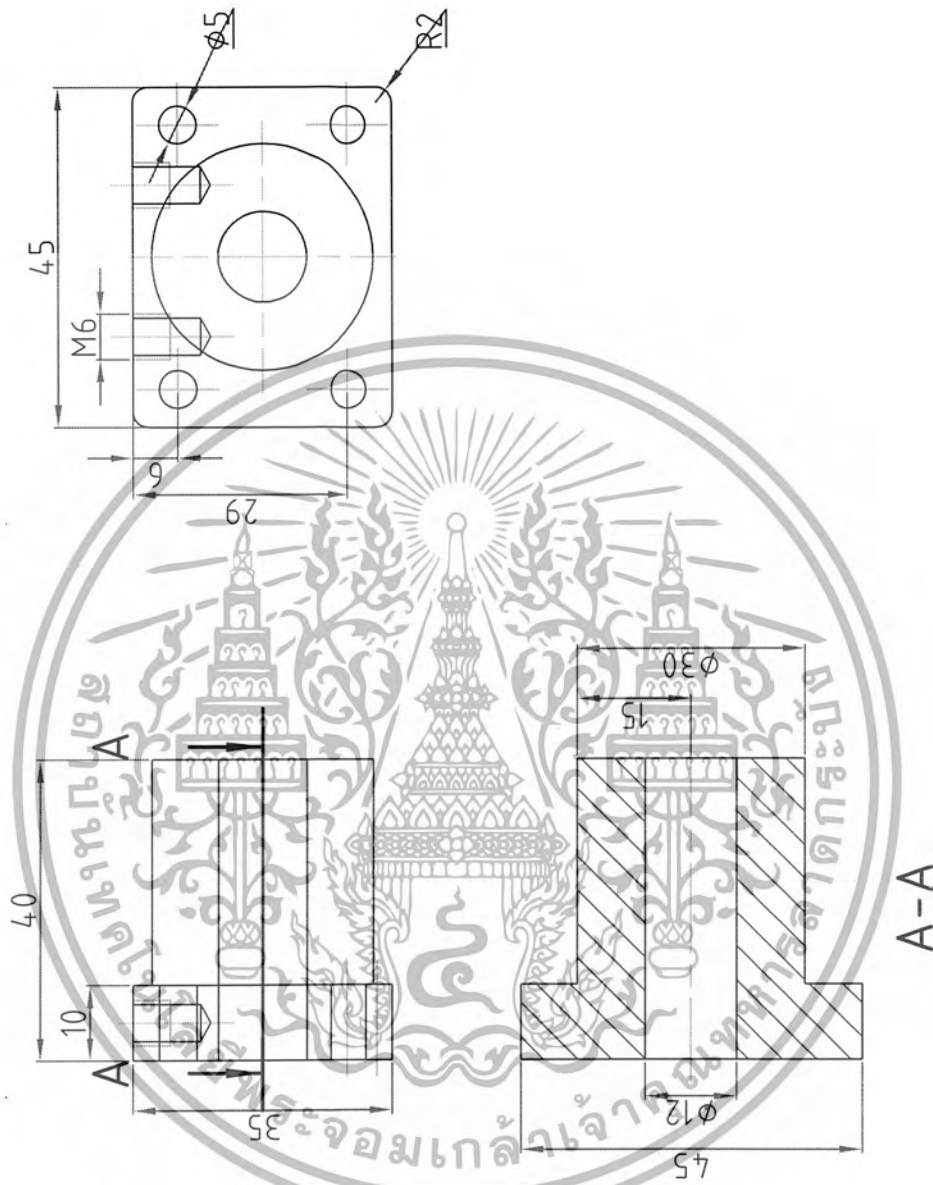


Itemref	Quantity	Title/Name, designation, material, dimension etc			Article No./Reference	
Designed by 3D Carve Machine	Checked by C. Pholachai	Approved by - date	File name	Date 27/01/04	Scale 1:1	
King monghut's institute of technology ladkrabang			Ball Screw			
เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนี้ไปใช้			Edition 0	Sheet 1/1		

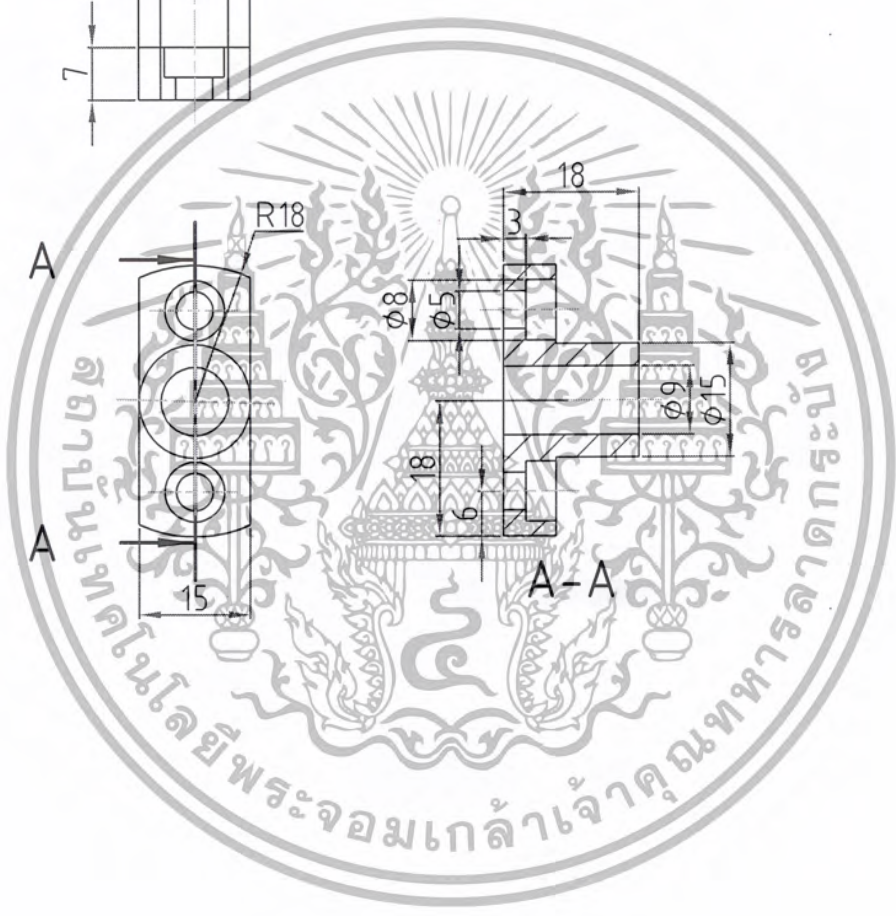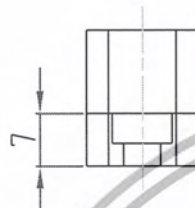


Itemref	Quantity	Title/Name, designation, material, dimension etc			Article No./Reference	
Designed by 3D Carve Machine	Checked by C. Pholachai	Approved by - date	File name	Date 27/01/04	Scale 1:1	
King monghut's institute of technology ladkrabang				Edition 0		Sheet 1/1

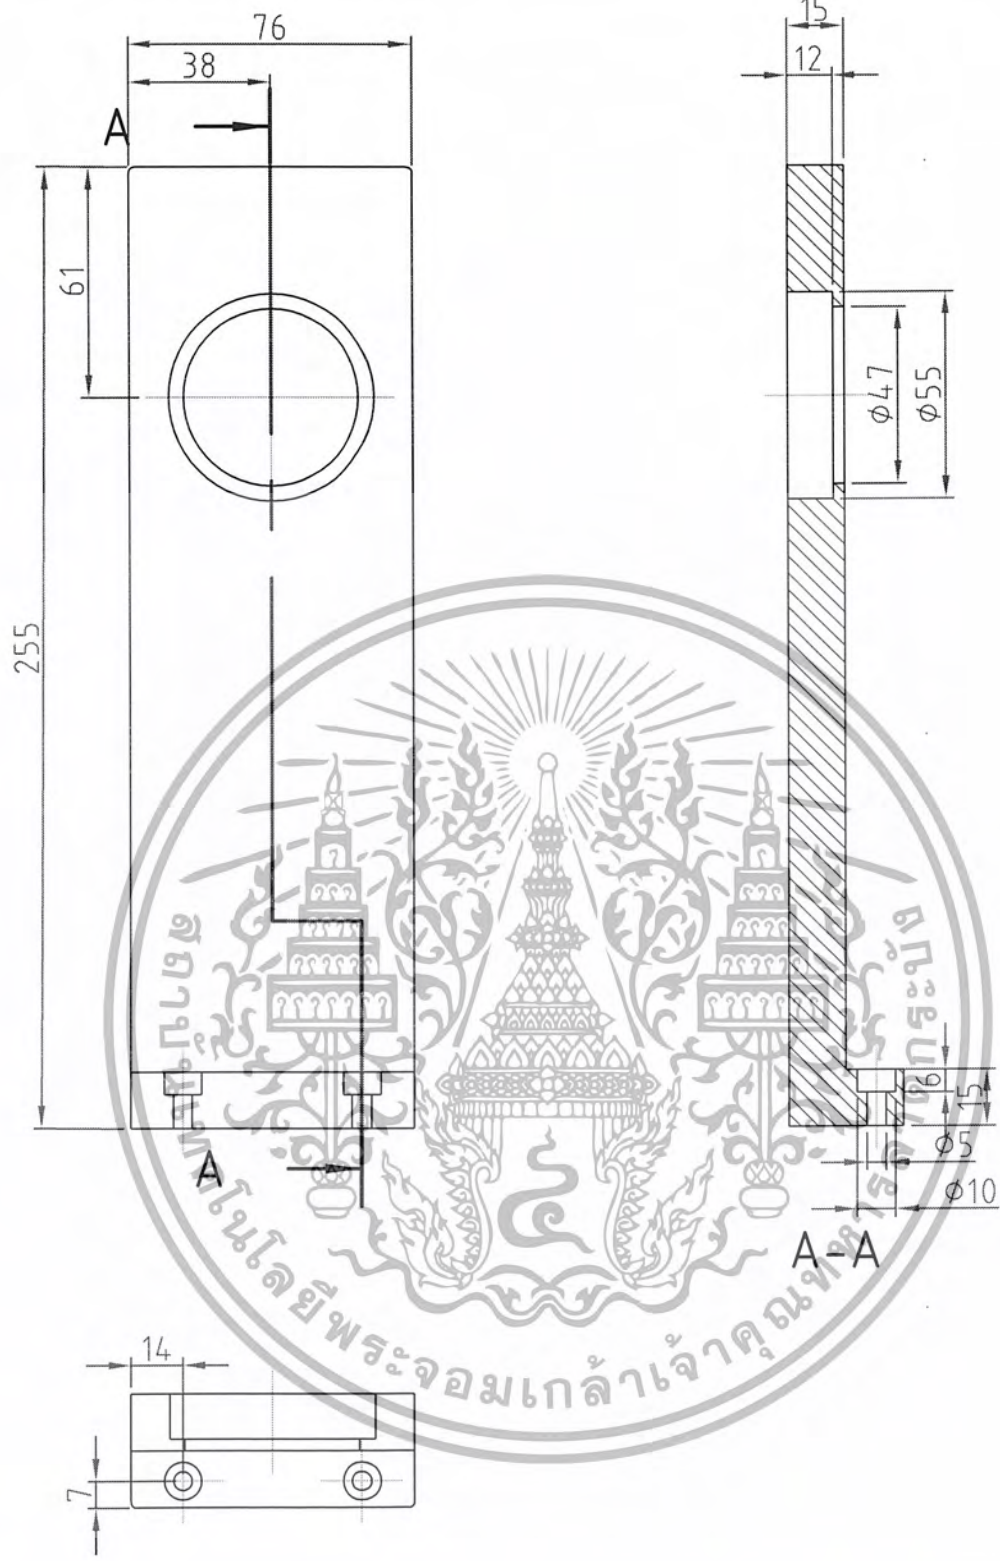


Itemref	Quantity	Title/Name, designation, material, dimension etc			Article No./Reference	
Designed by 3D curve machine	Checked by C. Polachai	Approved by - date	File name	Date 24/01/04	Scale 2:1	
King mongkut's institute of technology ladgrabang			Head Base (front)			
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้			Edition 1		Sheet 1/1	

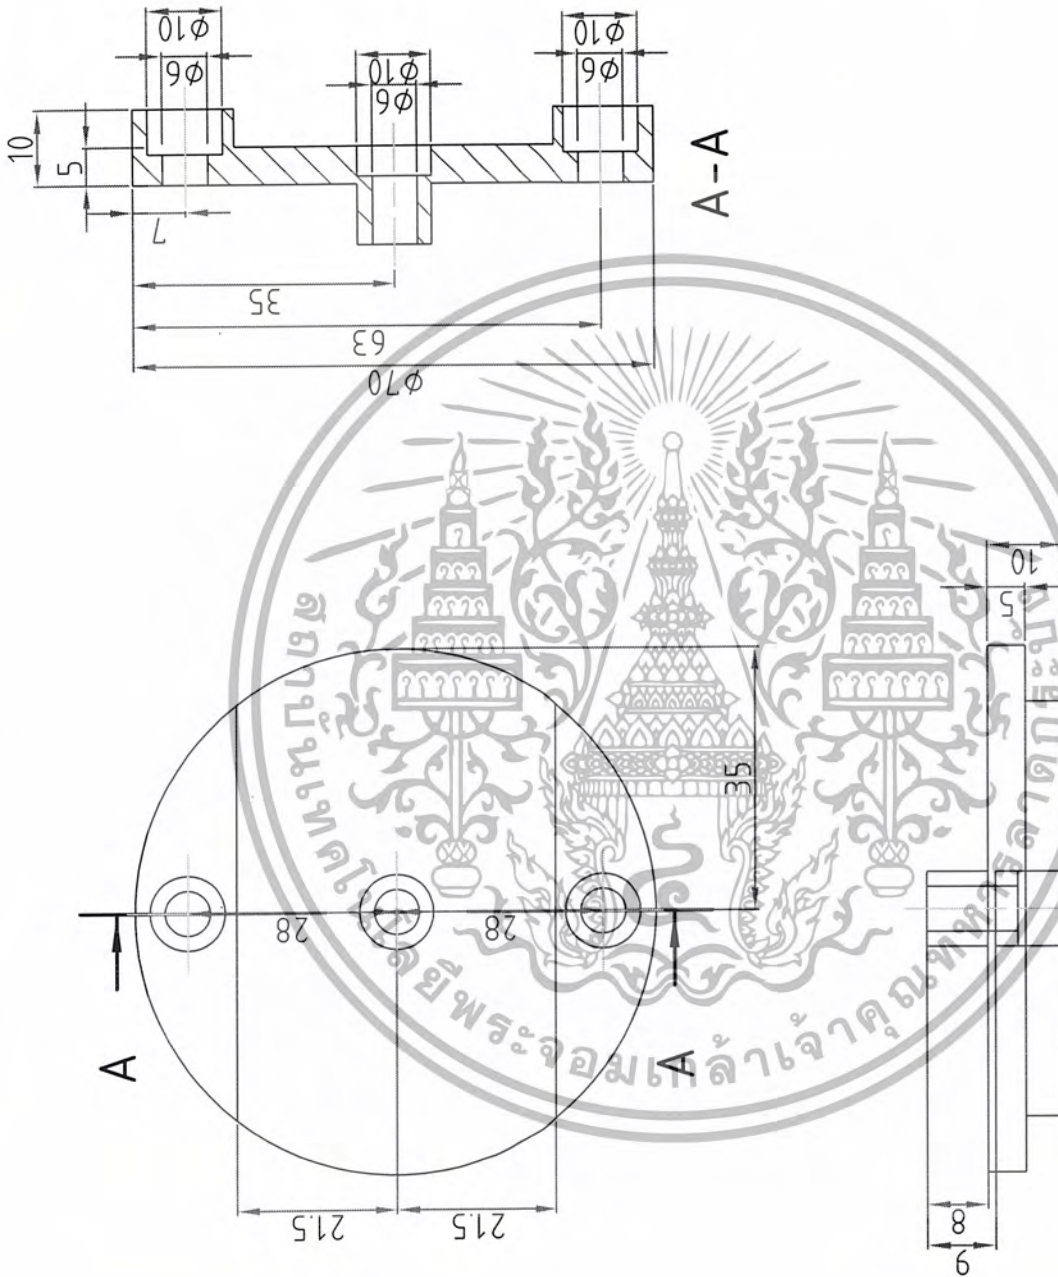



Itemref	Quantity	Title/Name, designation, material, dimension etc	Article No./Reference		
Designed by 3D Carve Machine	Checked by C. Pholachai	Approved by - date	File name	Date 26/01/04	Scale 1:1
เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า King monghut's institute of technology ladkrabang ไม่วารณใด ๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำใบไปใช้			<h3>Upper Circle Plate</h3>		
			Edition 0	Sheet 1/1	

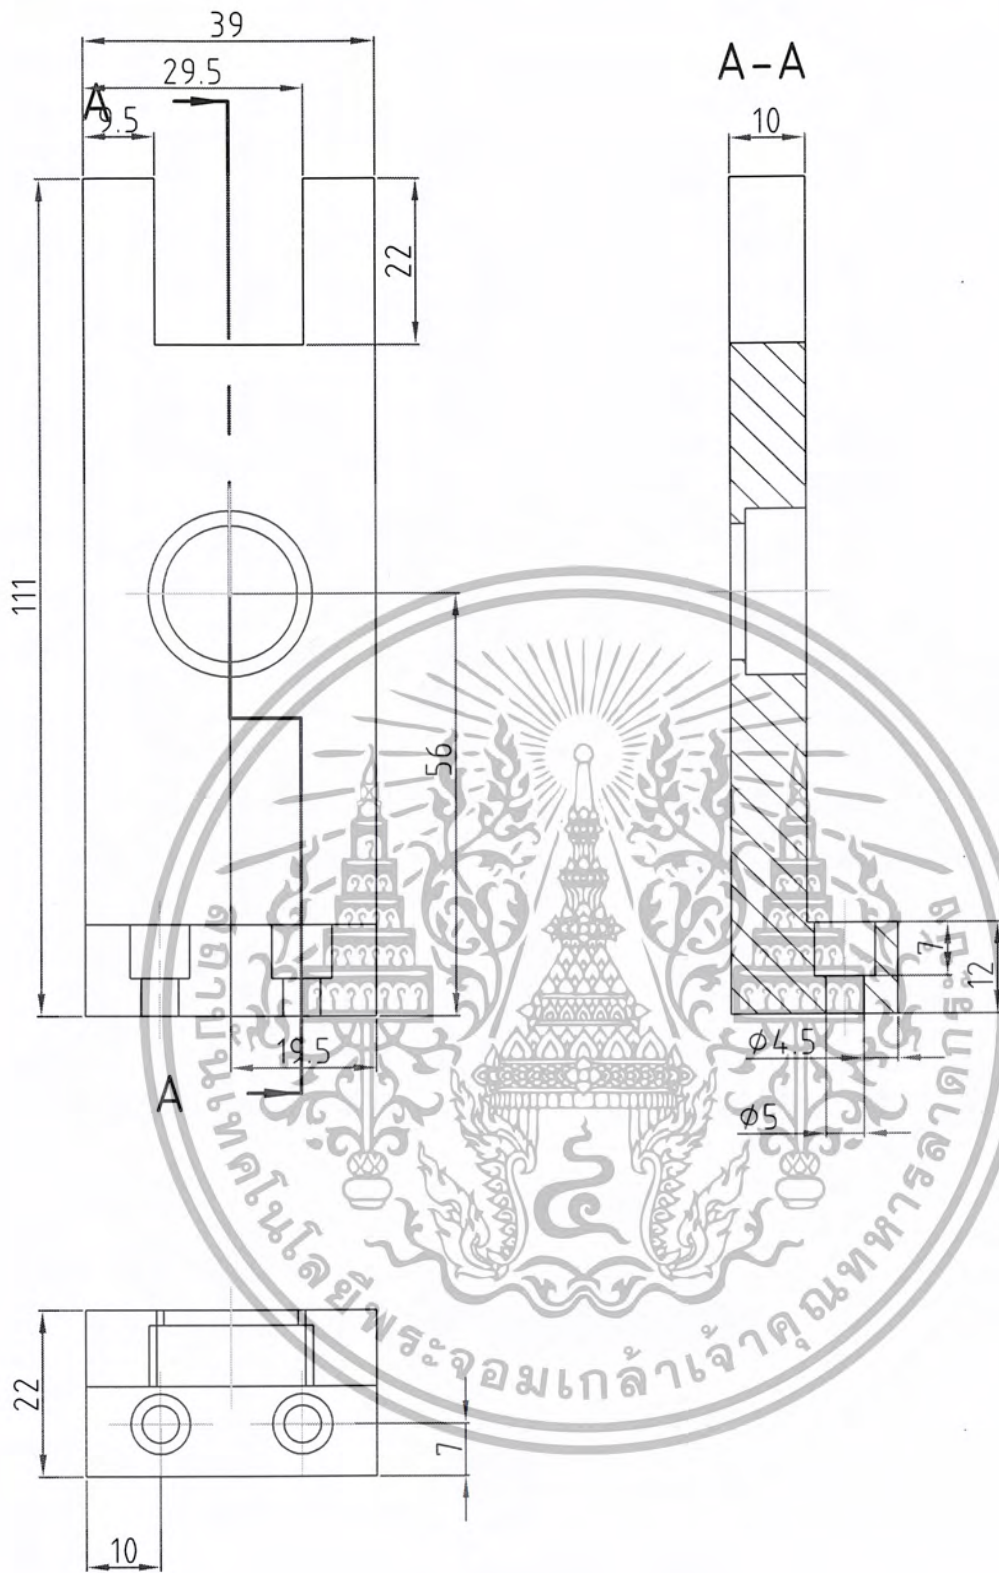



Itemref	Quantity	Title/Name, designation, material, dimension etc			Article No./Reference	
Designed by 3D Carve Machine	Checked by C. Pholachai	Approved by - date	File name	Date 25/01/04	Scale 1:1	
King mongkut's institute of technology ladkrabang			Slide Base			
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการใช้			Edition 0		Sheet 1/1	

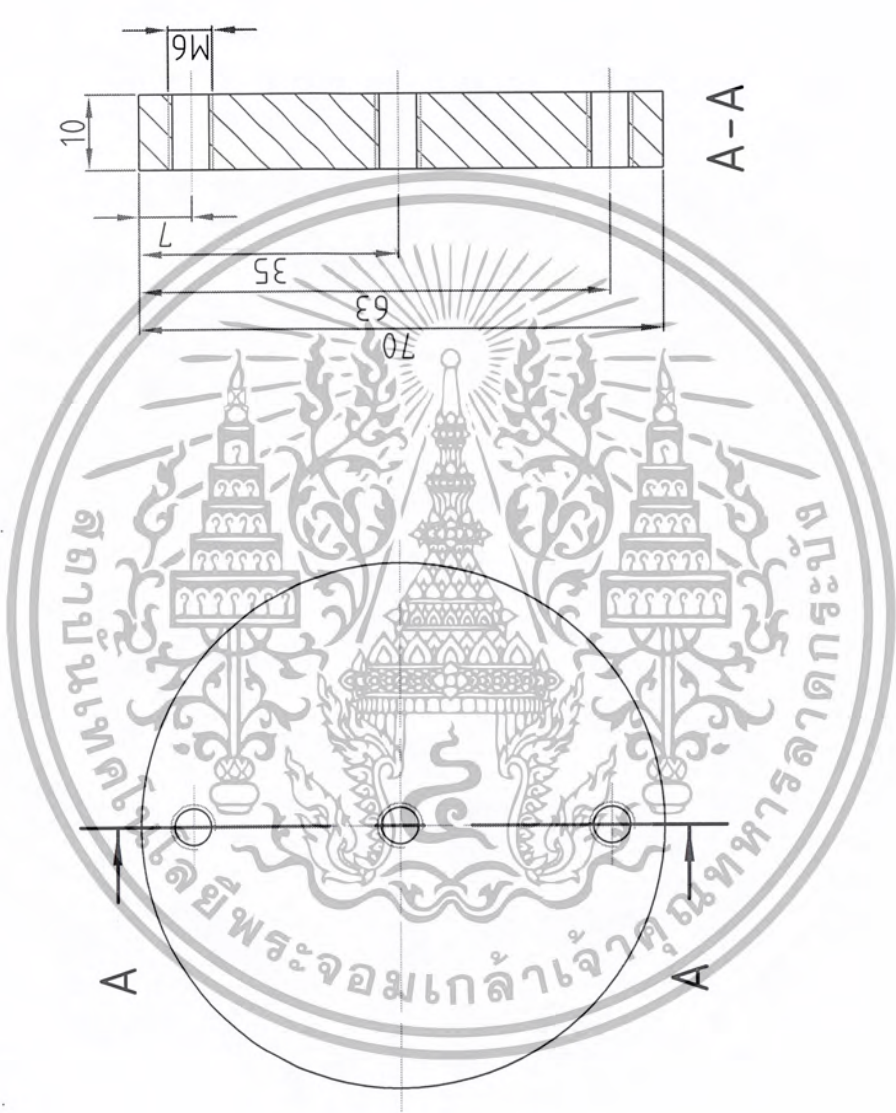


Itemref	Quantity	Title/Name, designation, material, dimension etc			Article No./Reference	
Designed by 3D Carve Machine	Checked by C. Pholachai	Approved by - date	File name	Date 27/01/04	Scale 1:1	
เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ทางการค้า King monghut's institute of technology ladkrabang ไม่วากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้			Lower Circle Plate		Edition 0	Sheet 1/1

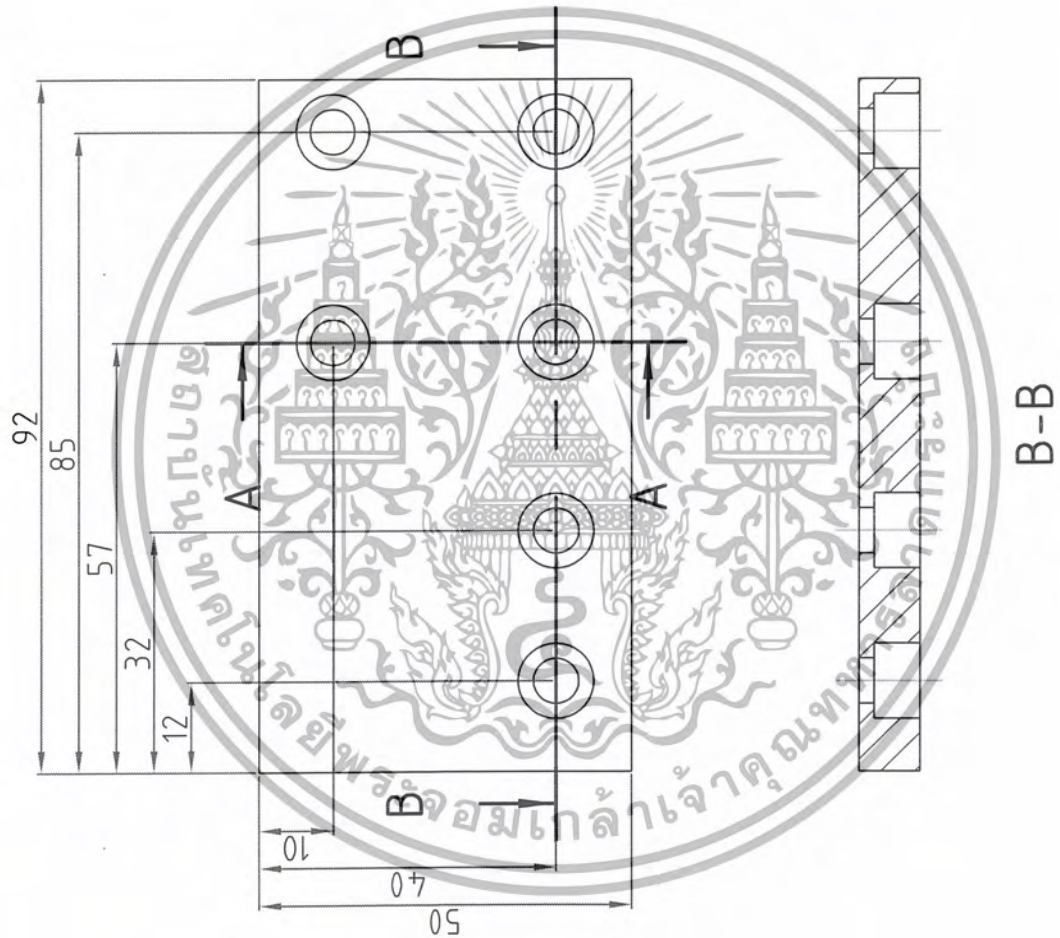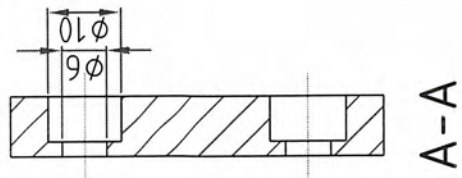




Itemref	Quantity	Title/Name, designation, material, dimension etc			Article No./Reference	
Designed by 3D Carve Machine	Checked by C. Pholachai	Approved by - date	File name	Date 27/01/04	Scale 1:1	
เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปเผยแพร่ขึ้นด้านการค้า King monghut's institute of technology ladkrabang ไม่วางกรรมใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้				Rectangular Plate Edition 0		Sheet 1/1

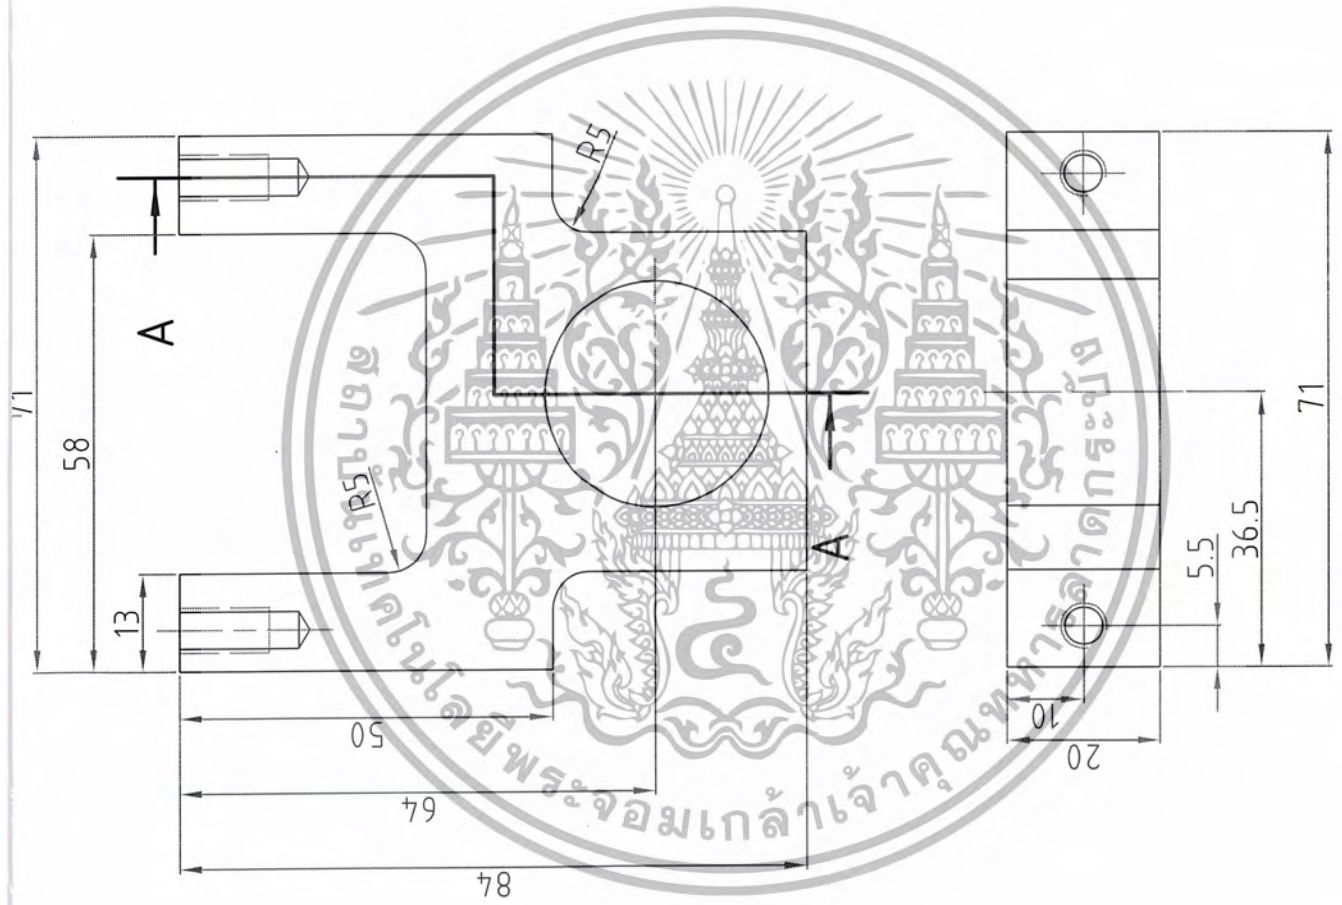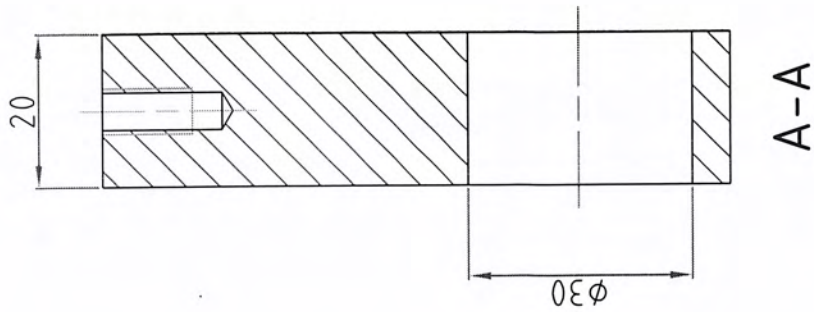



Itemref	Quantity	Title/Name, designation, material, dimension etc			Article No./Reference	
Designed by	Checked by	Approved by - date	File name	Date	Scale	
3D Carve Machine	C. Pholachai			27/01/04	1:1	
เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับครูผู้สอนเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า King mongkut's institute of technology ladkrabang ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้				Edition	Sheet	
				0	1/1	

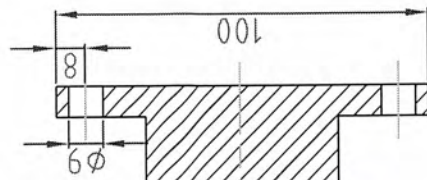

A-A

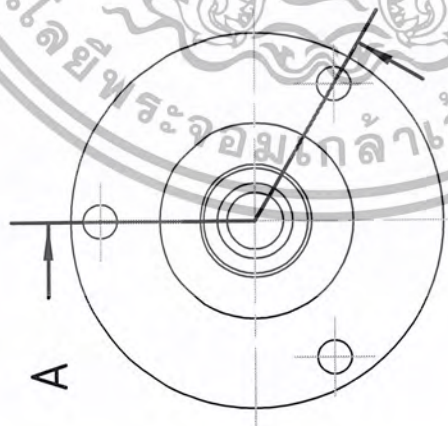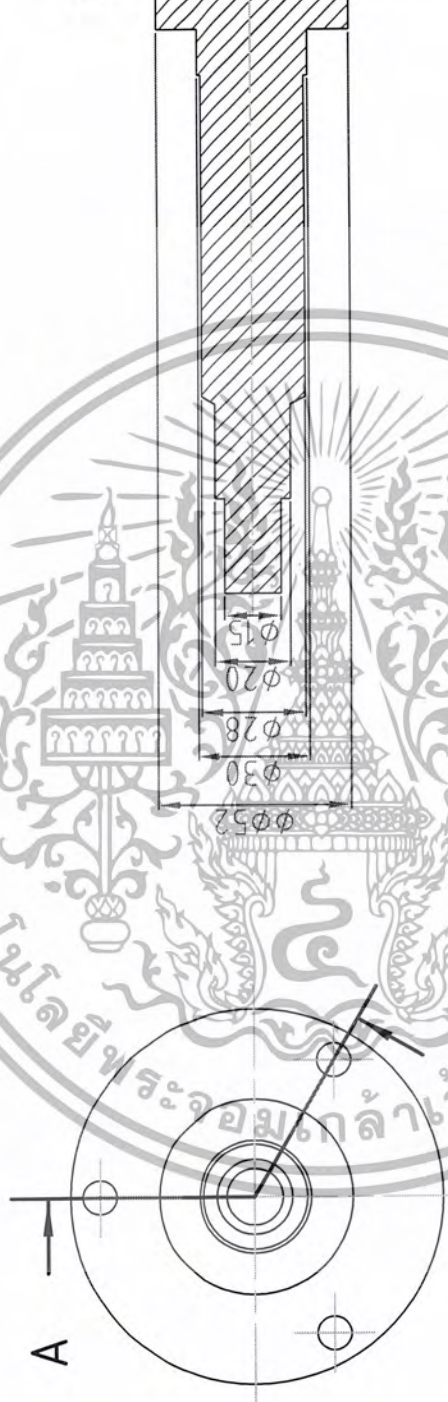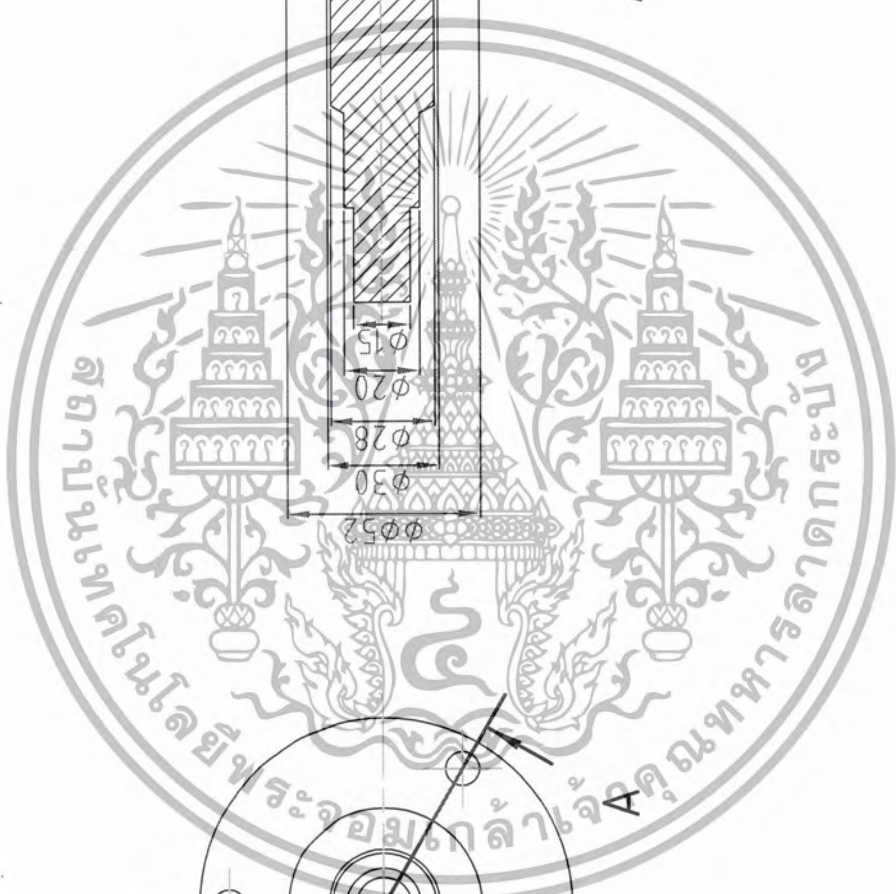



Itemref	Quantity	Title/Name, designation, material, dimension etc			Article No./Reference	
Designed by 3D Carve Machine	Checked by C. Pholachai	Approved by - date	File name	Date 25/01/04	Scale 2:1	
King mongkut's institute of technology ladkrabang				Shaft		
เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้				Edition 0	Sheet 1/1	

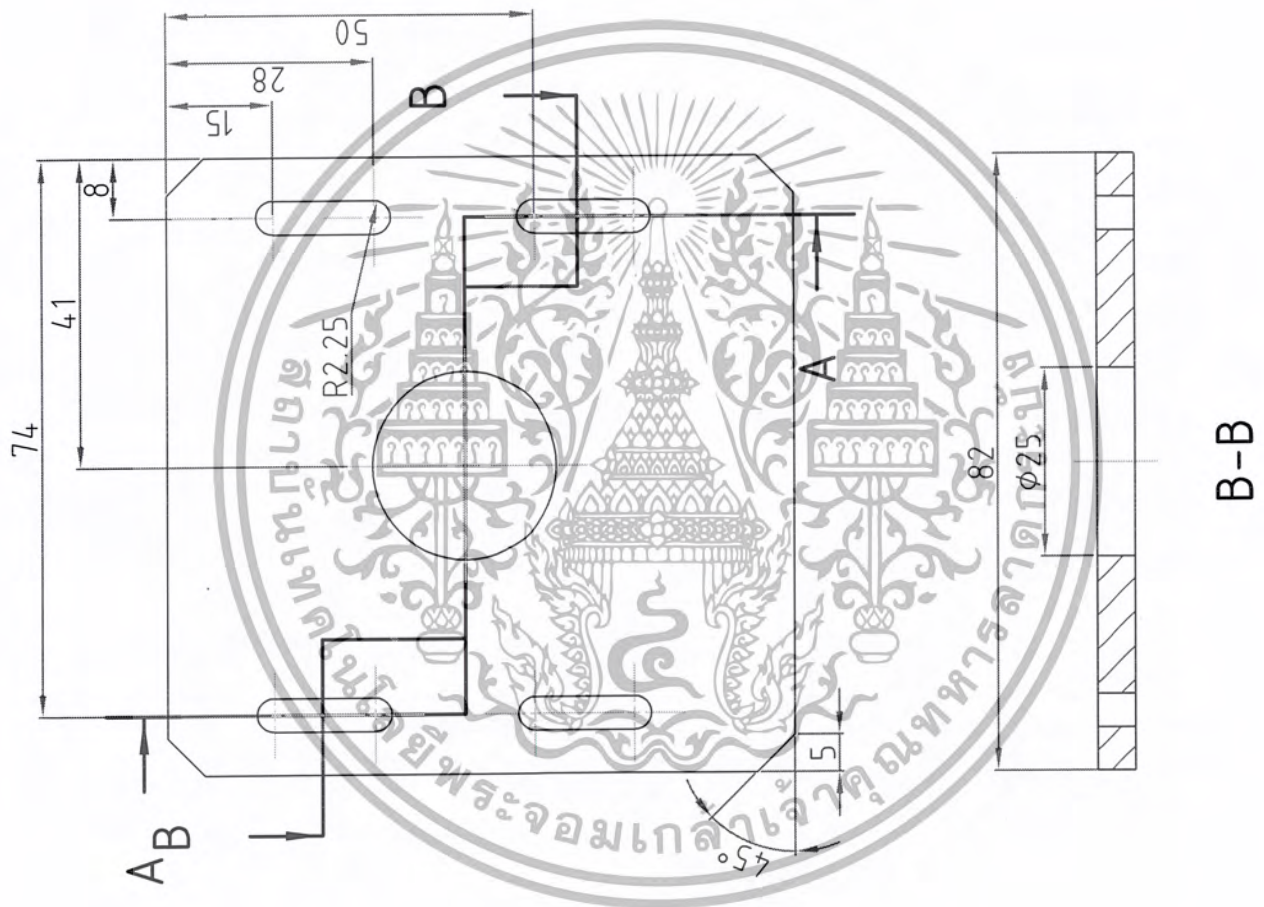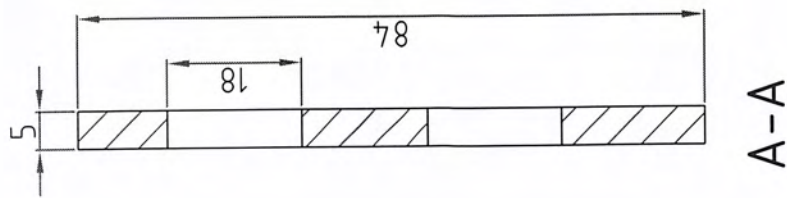

Itemref	Quantity	Title/Name, designation, material, dimension etc			Article No./Reference	
Designed by 3D Carve Machine	Checked by C. Pholachai	Approved by - date	File name	Date 25/01/04	Scale 1:1	
King monghut's institute of technology ladkrabang			Motor Support Plate			
เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับภายในหน่วยงานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้				Edition 0	Sheet 1/1	



Itemref	Quantity	Title/Name, designation, material, dimension etc			Article No./Reference	
Designed by 3D Carve Machine	Checked by C. Pholachai	Approved by - date	File name	Date 26/01/04	Scale 2:1	
King mongkut's institute of technology ladkrabang			Slide Bar			
ไม่วารณัติใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้			Edition 0	Sheet 1/1		

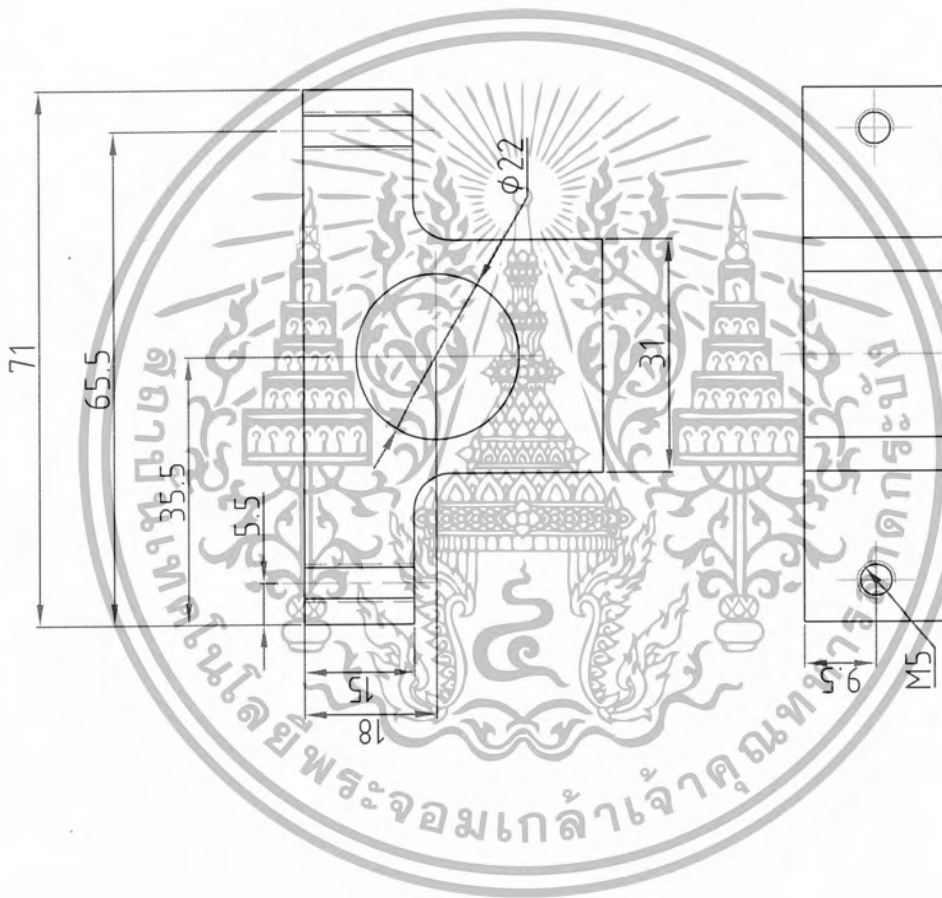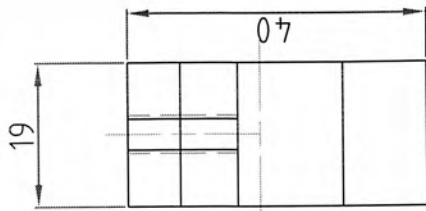

Itemref	Quantity	Title/Name, designation, material, dimension etc			Article No./Reference	
Designed by 3D Carve Machine	Checked by C. Pholachai	Approved by - date	File name	Date 27/01/04	Scale 1:1	
King mongkut's institute of Technology ladkrabang			T Bar			
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้				Edition 0	Sheet 1/1	