

แม่พิมพ์ขึ้นรูปและชุดป้อนแผ่นแถบโลหะอัตโนมัติ



นายเฉลิมชัย ศิลแสน  
นายสาทร จงพัฒนากิจเรือง  
นายอภิรักษ์ ดาวกระจาย

ปริญญานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ  
คณะวิศวกรรมศาสตร์  
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  
ปีการศึกษา 2546

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่นอนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
เลขหมู่.....  
เลขทะเบียน.....55629.....  
วัน,เดือน,ปี.....20 พ.ค. 2548.....

b.....  
i.....

# PUNCH DIE DESIGN AND STRIP FEEDER

MR. CHALERMCHAI SINSAN  
MR. SATHON JONGPATHANAKIJREUNG  
MR. APINUND DAWKAJAY



A THESIS SUBMITTED IN PARTIAL FULFILLMENT  
OF THE REQUIREMENT FOR THE DEGREE OF  
BACHELOR OF ENGINEERING IN INDUSTRIAL ENGINEERING  
FACULTY OF ENGINEERING  
KING MONGKUT'S INSTITUTE OF TECHNOLOGY LADKRABANG  
ACADEMIC YEAR 2003

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

คณะวิศวกรรมศาสตร์  
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  
ใบรับรองปริญญาโท

หัวข้อปริญญาโท แม่พิมพ์ขึ้นรูปและชุดป้อนแผ่นแถบโลหะอัตโนมัติ  
PUNCH DIE DESIGN AND STRIP FEEDER

นักศึกษา	นายเฉลิมชัย	ศิลาแสน	รหัสประจำตัว	44015731
นักศึกษา	นายอภิรักษ์	ดาวกระจาย	รหัสประจำตัว	44015758
นักศึกษา	นายอภิรักษ์	ดาวกระจาย	รหัสประจำตัว	44015768

หลักสูตร

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ

อาจารย์ผู้ควบคุมปริญญาโท

(อ.พลชัย โชติปราชญ์กุล)

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

คณะวิศวกรรมศาสตร์  
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  
ใบรับรองปริญญาโท

หัวข้อปริญญาโท แม่พิมพ์ขึ้นรูปและชุดป้อนแผ่นแถบโลหะอัตโนมัติ  
PUNCH DIE DESIGN AND STRIP FEEDER

นักศึกษา นายเฉลิมชัย ศิลแสน รหัสประจำตัว 44015731  
นักศึกษา นายอภิรักษ์ ดาวกระจาย รหัสประจำตัว 44015758  
นักศึกษา นายอภิรักษ์ ดาวกระจาย รหัสประจำตัว 44015768

หลักสูตร วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมอุตสาหกรรม

อาจารย์ผู้ควบคุมปริญญาโท

(อ.พลชัย โชติปราชญ์กุล)



เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

หัวข้อปริญญานิพนธ์  
นักศึกษา

แม่พิมพ์ขึ้นรูปและชุดป้อนแผ่นแถบ โลหะอัด โนมัตติ

นายเฉลิมชัย ศิลแสน

นายสาทร จงพัฒนากิจเรือง

นายอภิรักษ์ คาวกระจาย

หลักสูตร

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ  
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ปีการศึกษา

2546

อาจารย์ที่ผู้ควบคุมปริญญานิพนธ์

อ. พลชัย โชติปราชญกุล

### บทคัดย่อ

ปริญญานิพนธ์ฉบับนี้เกี่ยวข้องกับการศึกษาการออกแบบแม่พิมพ์ขึ้นรูปและชุดป้อนแผ่นโลหะอัด โนมัตติซึ่งจะมี การทำชุดป้อนแถบแผ่นโลหะอัด โนมัตติเพื่อป้องกันอันตรายจากการทำงานของ ผู้ปฏิบัติงาน ส่วนด้านการผลิตทำให้สามารถผลิตชิ้นงานที่รวดเร็วและต่อเนื่อง นอกจากนี้ยังสามารถ ประยุกต์ให้ใช้งานได้กับชุดแม่พิมพ์อื่นได้ ดังนั้นโครงการนี้ยังสามารถประยุกต์ใช้เป็นต้นแบบของการ ออกแบบแม่พิมพ์ขึ้นรูปและชุดป้อนแถบแผ่นโลหะอัด โนมัตติได้ในอนาคต



เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

Thesis Title                   Punch Die Design And Strip Feeder  
Student                         Mr. Chalermchai Sinsan  
                                      Mr. Sathon Jongpathanakijreung  
                                      Mr. Apinund Dawkajay  
Degree                         Bachelor of Engineering in Industrial Engineering  
                                      King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang  
Academic Year                2003  
Thesis Advisor                Mr. Pholchai Chtiprayanakul

### ABSTRACT

The objective of this thesis is to study the design of Punch Die And Strip Feeder which is used for safety purpose. This machine can be operated quickly and continuously. Moreover, it can be applied to any punch die. There for this project can be apply to a prototype of the machine in the future.



เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และไม่ต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

## กิตติกรรมประกาศ

ปริญญานิพนธ์เรื่อง แม่พิมพ์ขึ้นรูปและชุดป้อนแผ่นแถบโลหะอัดโนมัติ ฉบับนี้สำเร็จลุล่วงได้ด้วยดี ผู้จัดทำขอกราบขอบพระคุณอาจารย์ทุกท่านภายในภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหกรรมเป็นอย่างสูง

ขอบคุณอาจารย์ พลชัย โชติปราชญ์กุล ที่คอยให้คำแนะนำและคำปรึกษาที่ดี ทั้งทางด้านการสร้างตัวเครื่องและ ด้านการเขียนโปรแกรม วงจรจนสำเร็จ ขอบคุณอาจารย์ ดร. สรรพสิทธิ์ ลิ้มนรัตน์ สำหรับกำลังใจและคำชี้แนะที่ดีเสมอมา ขอบคุณเจ้าหน้าที่ภาคทุกท่าน และขอบคุณภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหกรรมที่ได้ให้ความรู้แก่ผู้จัดทำ

ขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนสำหรับความมีน้ำใจ และเป็นกำลังใจด้วยดีเสมอมา



สีตแสน

จงพัฒนากิจเรือง

ดาวกระจาย

นายเฉลิมชัย

นายสาทร

นายอภิรัตน์

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และ III ต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

# สารบัญ

บทคัดย่อภาษาไทย.....	I
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ.....	II
กิตติกรรมประกาศ.....	III
สารบัญ.....	IV
สารบัญภาพ.....	VII

## บทที่ 1 บทนำ

1.1 ความเป็นมาของปริญญาโท.....	1
1.2 วัตถุประสงค์ของปริญญาโท.....	1
1.3 ขอบเขตของปริญญาโท.....	1
1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ.....	1

## บทที่ 2 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

2.1 ทฤษฎีการดึงขึ้นรูป.....	2
2.2 การทำงานของแม่พิมพ์ดึงขึ้นรูป.....	3
2.2.1 แม่พิมพ์จังหวะเดี่ยวไม่มีแผ่นจับยึดชิ้นงาน.....	4
2.2.2 แม่พิมพ์จังหวะเดี่ยวมีแผ่นจับยึดชิ้นงาน.....	4
2.2.3 แม่พิมพ์สองจังหวะมีตัวสไลด์แผ่นจับยึดชิ้นงานเลื่อนที่.....	4
2.2.4 แม่พิมพ์สามจังหวะมีแผ่นจับยึดชิ้นงานและคายชิ้น.....	5
2.3 ทฤษฎีแรงที่เกี่ยวข้องกับการดึงขึ้นรูป.....	6
2.3.1 แรงในการดึงขึ้นรูป.....	6
2.3.2 แรงกดของแผ่นจับยึดชิ้นงาน.....	6
2.3.3 แรงที่ทำให้เกิดรอยแตก.....	7
2.3.4 การดึงขึ้นรูปกลับทาง.....	8
2.3.5 การแบ่งขั้นตอนของการดึงขึ้นรูป.....	9
2.4 ขนาดของแผ่นชิ้นงาน.....	12
2.5 การออกแบบเครื่องมือและแม่พิมพ์.....	12
2.5.1 ระยะเวลาช่องว่างของแม่พิมพ์.....	12
2.5.2 การออกแบบคายและพื้นที่.....	13
2.5.3 การออกแบบแผ่นจับยึดชิ้นงาน.....	13
2.5.4 วัสดุทำแม่พิมพ์สำหรับการดึงขึ้นรูป.....	15

2.6 การออกแบบเพลลา.....	16
2.6.1 วัสดุเพลลา.....	16
2.6.2 การพิจารณาในการออกแบบเพลลา.....	16
2.6.3 การออกแบบเพลลาตามโค้ดของASME.....	16
2.6.4 ความแข็งแรงทางด้านการบิด.....	19
2.7 การยึดด้วยสลักเกลียว.....	19
2.7.1 แบบของเกลียว.....	19
2.7.2 การให้ชื่อมาตรฐานเกลียว.....	20
2.7.3 ชนิดของอุปกรณ์ยึดด้วยเกลียว.....	21
2.7.3.1 สลักเกลียวและเป็นเกลียว.....	21
2.7.3.2 หมุดเกลียว.....	22
2.7.3.3 สลักเกลียวสลัด.....	22
2.7.3.4 หมุดเกลียวจักรกล.....	23
2.7.3.5 หมุดเกลียวปรับ.....	24
2.7.4 อุปกรณ์ล็อก.....	24
2.7.4.1 แรงที่ทำให้รอยต่อหลวม.....	24
2.7.4.2 แรงที่เกิดจากการเสียดทาน.....	24
2.7.4.3 อุปกรณ์ล็อกโดยอาศัยแรงเสียดทาน.....	25
2.7.4.4 อุปกรณ์ล็อกการเคลื่อนที่โดยตรง.....	25
2.7.5 คุณสมบัติทางกลของสลักเกลียว.....	25
2.8 สปริง.....	26
2.8.1 วัสดุสำหรับทำลวดสปริง.....	26
2.8.2 คุณสมบัติทางกลของลวดสปริง.....	26
2.8.3 ความเค้นในแรงสปริง.....	27
2.8.4 การยึดหดของสปริง.....	30
2.8.5 จำนวนขดทำการ.....	31
2.8.6 ระยะยุบตัวใช้งาน.....	31
2.8.7 การออกแบบสปริงขดรับแรงกด.....	33
2.8.7.1 แรงที่มากกระทำต่อตัวสปริง.....	33
2.8.7.2 พิจารณาแรงเปลี่ยนแปลงจากค่าสูงสุด.....	33

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

<b>บทที่ 3</b>	<b>แผนการดำเนินงาน</b>	
3.1	แผนการดำเนินงาน.....	34
3.2	การออกแบบ.....	35
3.2.1	แบบชุดแม่พิมพ์.....	35
3.2.2	แบบชุดป้อนแผ่นโลหะอัตโนมัติ.....	36
3.3	รายละเอียดการทำงาน.....	37
3.3.1	การจัดสร้างแม่พิมพ์ขึ้นรูป.....	37
3.3.2	การจัดสร้างชุดป้อนแผ่นแถบโลหะอัตโนมัติ.....	38
<b>บทที่ 4</b>	<b>ผลการดำเนินงาน</b>	
4.1	ผลการดำเนินงานด้านการสร้างแม่พิมพ์.....	39
4.1.1	ชุดแม่พิมพ์ขึ้นรูป.....	39
4.1.2	ชุดป้อนแผ่นแถบโลหะอัตโนมัติ.....	40
4.2	ผลการทดสอบ.....	42
<b>บทที่ 5</b>	<b>สรุปผลการทดลองและวิธีการแก้ไข</b>	
5.1	สรุปผลการทดลอง.....	44
5.2	สรุปปัญหาจากการทดลอง.....	44
5.2	วิจารณ์ผลการทดลอง.....	44
5.3	ประโยชน์ที่ได้รับจากการทำโรงงาน.....	45
	บรรณานุกรม.....	46
	ภาคผนวก.....	



# สารบัญภาพ

	หน้า
2.1 พื้นฐานกระบวนการดัดขึ้นรูปด้วยแม่พิมพ์ตายตัว.....	3
2.2 กระบวนการดัดขึ้นรูปที่ใช้แม่พิมพ์แบบยืดหยุ่นตัว.....	3
2.3 ลักษณะการทำงานของแม่พิมพ์ดัดขึ้นรูปลึกในลักษณะต่างๆ.....	5
2.4 ค่าแรงดันของแผ่นจับยึดชิ้นงานที่ต้องการ ในการดัดขึ้นรูปลึก.....	7
2.5 หลักการของการดัดขึ้นรูปกลับทาง.....	8
2.6 การใช้การดัดขึ้นรูปกลับทางในการทำชิ้นส่วนที่มีขอบปีกใหญ่.....	9
2.7 การเปรียบเทียบขีดจำกัดอัตราส่วนการขึ้นรูปกลับทางและการขึ้นรูปปกติ.....	10
2.8 ขั้นตอนการขึ้นรูปของชิ้นงานที่มีรูปร่างสมมาตร.....	11
2.9 ขนาดของคาย พันซ์ และชิ้นงานที่ทำการดัดขึ้นรูปครั้งแรก.....	13
2.10 แผ่นจับยึดชิ้นงานใช้ร่วมกับสปริง.....	14
2.11 แผ่นจับยึดชิ้นงานที่ใช้ร่วมกับคายนุ้.....	14
2.12 เพลลาอยู่ได้แรงต่างๆ.....	16
2.13 รอยต่อด้วยสลักเกลียว.....	19
2.14 สลักเกลียวและเป็นเกลียว.....	21
2.15 หมุดเกลียว.....	22
2.16 สลักเกลียวสตัด.....	22
2.17 หมุดเกลียวจักรกล.....	23
2.18 หมุดเกลียวปรับ.....	23
2.19 อุปกรณ์ล็อก โดยอาศัยความเสียดทาน.....	24
2.20 อุปกรณ์ล็อกเคลื่อนที่โดยตรง.....	24
2.21 สปริงชด.....	27
2.22 ค่าตัวประกอบความเค้นหนาแน่นสำหรับสปริงรับแรง.....	28
2.23 การรวมความเค้นในสปริงชด.....	29
2.24 มุมขดของสปริง.....	29
2.25 การยึดหดของลวดสปริง.....	30
2.26 ปลายสปริงชดรับแรงกด.....	31

2.27 ระยะเวลาตัวของชุดสปริงชุด.....	32
3.1 แผนการดำเนินงาน.....	34
3.2 ภาพประกอบแม่พิมพ์ขึ้นรูป.....	35
3.3 ภาพฉายแบบชุดแผ่นแถบโลหะอัด โนมัติ.....	36
3.4 ภาพประกอบ 3 มิติ ชุดป้อนแถบโลหะอัด โนมัติ.....	37
3.5 รูปแสดงการออกแบบโดยรวม.....	38
4.1 รูปแม่พิมพ์ขึ้นรูป.....	39
4.2 สปริงต้นปลด.....	40
4.3 รูปชุดป้อนแผ่นแถบโลหะอัด โนมัติ.....	41
4.4 รูปมอเตอร์ขับเคลื่อนเฟลาป้อนแผ่นแถบโลหะ.....	41
4.5 แผ่นแถบโลหะก่อนขึ้นรูป.....	42
4.6 แผ่นแถบโลหะภายหลังการขึ้นรูป.....	43
4.7 รูปขึ้นงานภายหลังจากขึ้นรูป.....	42
4.8 รูปแสดงการทำงานของชุดแม่พิมพ์และชุดป้อนแผ่นแถบโลหะอัด โนมัติ.....	43



# บทที่ 1

## บทนำ

### 1.1 ความเป็นมาของปฏิยานิพนธ์

ในปัจจุบันการผลิตชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์และอุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆส่วนใหญ่ใช้แม่พิมพ์ในการผลิตชิ้นงานไม่ว่าจะเป็น แม่พิมพ์ปั๊ม โลหะหรือแม่พิมพ์ฉีดพลาสติกโดยแม่พิมพ์โลหะที่มีการผลิตแบบอัด โนมัติเพื่อลดภาระบุคลากรและเพื่อความปลอดภัย โดยการใช้ชุดป้อนแผ่นแถบโลหะอัด โนมัติแทนพนักงาน

ชุดป้อนแผ่นแถบ โลหะอัด โนมัติใช้หลักการของลูกกลิ้งเป็นตัวป้อนแผ่นแถบโลหะ โดยลูกกลิ้งตัวล่างจะต่อตรงกับมอเตอร์ทอรอบในตัวขนาด 24 โวลท์ ใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์เป็นตัวควบคุมลูกกลิ้งตัวบนเป็นตัวกดแผ่นแถบโลหะที่สามารถปรับแรงกดได้ เมื่อออกเริ่มการทำงานมอเตอร์จะหมุนขับเคลื่อนลูกกลิ้งป้อนแผ่นแถบโลหะและเอนโคเดอร์เป็นตัวตรวจสอบระยะรอบของลูกกลิ้งที่หมุนไปตามที่กำหนดและส่งให้มอเตอร์หยุดหมุน พร้อมกับกระบอกสูบน้ำแมติกส์ไปกดคันโยกของเครื่องปั๊มทำให้ทำงาน เมื่อเครื่องปั๊มทำงานเสร็จแรมของเครื่องปั๊มจะเลื่อนกลับขึ้นไปชนสวิทช์เพื่อ กระตุ้นให้มอเตอร์หมุนป้อนแผ่นแถบโลหะอีกครั้ง

การออกแบบแม่พิมพ์ขึ้นรูปและชุดป้อนแผ่นแถบโลหะอัด โนมัติ โดยการทำให้ชุดป้อนแผ่นแถบโลหะอัด โนมัติเพื่อป้องกันอันตรายจากการทำงานของผู้ปฏิบัติงานและส่วนดำเนินการผลิตทำให้สามารถผลิตชิ้นงานได้รวดเร็วและต่อเนื่อง

### 1.2 วัตถุประสงค์ของปฏิยานิพนธ์

ในปฏิยานิพนธ์ฉบับนี้ได้จัดทำขึ้น เพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้

1. เพื่อศึกษาระบบการทำงานของชุดแม่พิมพ์ขึ้นรูป และชุดป้อนแผ่นแถบโลหะอัด โนมัติในงานอุตสาหกรรม
2. ออกแบบและสร้างชุดแม่พิมพ์ขึ้นรูปพร้อมกับชุดป้อนแผ่นแถบ โลหะอัด โนมัติ
3. ชุดป้อนแผ่นแถบ โลหะอัด โนมัติสามารถตั้งระยะป้อนได้
4. ชุดป้อนแผ่นแถบ โลหะอัด โนมัติสามารถป้อนแผ่นแถบโลหะได้ต่อเนื่อง

### 1.3 ขอบเขตของปฏิยานิพนธ์

ปฏิยานิพนธ์ฉบับนี้เป็นการศึกษาเพื่อสร้างชุดป้อนแม่พิมพ์ขึ้นรูปและชุดป้อนแถบ โลหะอัด โนมัติ การศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ส่วนหลักๆ คือ

1. สร้างชุดแม่พิมพ์ขึ้นรูป
2. สร้างชุดป้อนแผ่นแถบโลหะอัด โนมัติ

### 1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1. สามารถผลิตชิ้นงานได้รวดเร็วและต่อเนื่อง
2. ช่วยลดอันตรายของผู้ที่ปฏิบัติงาน
3. เพื่อเป็นสื่อการเรียนการสอนของภาควิชา

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และไม่ต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

# บทที่ 2

## ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

ในการดำเนินการสร้างแม่พิมพ์ขึ้นรูปและชุดป้อนแผ่นแถบโลหะอัดโนมิต ได้ใช้ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการดำเนินงาน โดยแบ่งหัวข้อ 4 หัวข้อ คือ ทฤษฎีการดึงขึ้นรูปลึก การออกแบบเพลลา การยึดด้วยสลักเกลียว การออกแบบเครื่องมือและแม่พิมพ์ และ สปริง


### 2.1 ทฤษฎีการดึงขึ้นรูปลึก

การดึงขึ้นรูปลึก ( Deep Drawing ) เป็นกระบวนการหนึ่งสำคัญมากในการขึ้นรูปโลหะแผ่น กระบวนการขึ้นรูปนี้ถูกนำมาใช้กันอย่างกว้างขวาง เช่น ตัวเรือนของไฟแช็ก, ตัวถังของรถยนต์ เป็นต้น การดึงขึ้นรูปนี้อาจจะให้คำนิยามได้ดังนี้

การดึงขึ้นรูป คือ กระบวนการควบคุมการใช้แรงกดดัน หรือแรงที่ตกลงบนแผ่นงาน ( Blank ) หรือชิ้นงาน ( Workpiece ) ผ่านแม่พิมพ์ ดाय ( Die ) ด้วยพินช์ ( Punch ) ให้มีรูปร่างเป็นหลุมหรือเป็นโพรงลงไป โดยที่ความหนาของชิ้นงานยังมีความหนาเท่ากับวัสดุเดิม ในการกระบวนการดึงขึ้นรูปทั้งหมดจะรวมถึงการใช้แรงดันของเหลว ( Liquid pressure ) การใช้คลื่นเสียงกระแทก ( Shock Wave ) การใช้สนามแม่เหล็ก ( Magnetic fields ) และอื่นๆ ซึ่งจะแบ่งออกเป็น 3 ประเภทโดยแยกเป็นกลุ่มย่อยๆ ดังนี้

1. การดึงขึ้นรูปโดยใช้แม่พิมพ์ ( Die )
2. การดึงขึ้นรูปโดยใช้แรงดัน ( Pressure medium )
3. การดึงขึ้นรูปโดยใช้พลังงานกระตุ้น ( Energy activation )


แม่พิมพ์ในประเภทแรกจะเป็นแม่พิมพ์ตายตัวหรือยึดหยุ่นตัวได้ เช่น การยึดหยุ่นของแท่งรับแรงกระแทก ( Cushion ) หรือพินช์ใช้กับการขึ้นรูปโลหะแบบง่ายๆ ในการดึงขึ้นรูปจากแผ่นงาน ให้เป็นรูปถ้วยเป็นการดึงขึ้นรูปครั้งแรกในขณะที่กระบวนการเปลี่ยนรูปของโลหะจากแผ่นงานที่เป็นถ้วยแล้วนั้นให้มีขนาดของเส้นผ่านศูนย์กลางเล็กลง จะเป็นการขึ้นรูปซ้ำ ( Redraw ) การใช้ประโยชน์ที่สำคัญของการขึ้นรูปซ้ำก็คือ การดึงขึ้นรูปกลับทาง ( Reverse drawing ) ดังรูปที่ 2.1 มีอีกหลายวิธีที่ใช้แม่พิมพ์เป็นวัสดุยึดหยุ่น ถ้าจะแบ่งย่อยลงไปอีกก็จะได้การดึงขึ้นรูปด้วยพินช์ที่เป็นวัสดุยึดหยุ่น และ การดึงขึ้นรูปที่ใช้แผ่นรองรับ ( Cushion ) เป็นวัสดุยึดหยุ่น ดังรูปที่ 2.2 ดังนั้นมันเป็นไปได้ที่จะหลีกเลี่ยงการกล่าวถึงชื่อวิธีการต่างๆ ที่ได้รับการรับรองสิทธิบัตร ซึ่งถึงอย่างไรก็จะไม่กล่าวถึงกระบวนการต่างๆ เกี่ยวกับวิธีการเหล่านั้นมากนัก

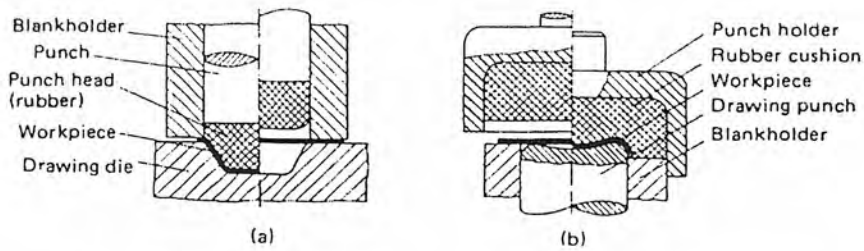

รูปที่ 2.1 พื้นฐานกระบวนการดึงขึ้นรูปด้วยแม่พิมพ์ตายตัว ( Rigid tools )

a) การดึงขึ้นรูปครั้งแรกโดยใช้แผ่นจับยึดชิ้นงาน b) การดึงขึ้นรูปซ้ำโดยไม่ใช้แผ่นจับยึดชิ้นงาน c) การดึงขึ้นรูปกลับ

ทาง

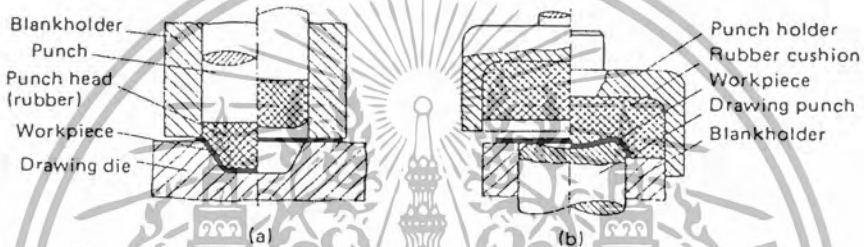

รูปที่ 2.2 กระบวนการดึงขึ้นรูปที่ใช้แม่พิมพ์แบบยืดหยุ่นตัวได้ ( Elastic tools )

a) การดึงขึ้นรูปโดยใช้พื้นข้าง b) การขึ้นรูปโลหะโดยใช้แผ่นยางรองรับ

## 2.2 การทำงานของแม่พิมพ์ดึงขึ้นรูปลึก

โครงสร้างของแม่พิมพ์ขึ้นอยู่กับการทำงานของเครื่องปั๊ม ( Press Machine ) ซึ่งหลักการปั๊มขึ้นรูป คือ มีแท่นของเครื่องปั๊มยึดติดอยู่กับที่ และตัวสไลด์เป็นตัวเลื่อนขึ้นลง ได้ซึ่งจุดนี้เป็นจุดต่อเนื่องระหว่างเครื่องปั๊มกับตัวแม่พิมพ์ นอกจากนี้ยังมีจุดที่ต่อเนื่องกันอีกหลายอย่าง สำหรับการออกแบบแม่พิมพ์พร้อมทั้งขนาดของแท่นเครื่อง ( Table ) ตัวสไลด์ ตัวปลดชิ้นงาน ( Ejector ) และตัวรับแรงกระแทก ( Die cushion ) ซึ่งสิ่งเหล่านี้โดยมากจะทำเป็นชิ้นส่วนแม่พิมพ์มาตรฐานเกือบทั้งหมด โครงสร้างของแม่พิมพ์ดึงขึ้นรูปแบ่งออกเป็น 4 แบบดังนี้

- แบบจังหวะเดียวไม่มีแผ่นจับยึดชิ้นงาน  
( Single – action die without blankholder )
- แบบจังหวะเดียวมีแผ่นจับยึดชิ้นงาน  
( Single – action with blankholder )
- แบบสองจังหวะมีตัวสไลด์แผ่นจับยึดชิ้นงานเคลื่อนที่  
( Double – action die blankholder – slide )
- แบบสามจังหวะมีแผ่นจับยึดชิ้นงานเคลื่อนที่และตัวคายคู่ชั้น  
( Three – action die with blankholder – slide and die cushion )

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

### 2.2.1 แม่พิมพ์จังหวะเดียวไม่มีแผ่นจับยึดชิ้นงาน

การดึงขึ้นรูปด้วยสามารถทำได้โดยใช้แม่พิมพ์ที่ไม่มีแผ่นจับยึดชิ้นงาน ดังรูปที่ 2.3 และปราศจากรอยบนที่ชิ้นงาน ถ้าความต้านทานการโก่งตัวของโลหะแผ่นด้านความเค้นแรงกดที่ตั้งฉากกับแนวรัศมีได้สูงพอ สิ่งนี้จะเป็นจริงได้เมื่ออัตราส่วนของเส้นผ่านศูนย์กลางของแผ่นงานต่อความหนา คือ  $d_0$  ต่อ  $s_0$  มีค่า 25 ถึง 40 ดังสมการที่ 2.1. ค่าที่น้อยที่สุดเป็นค่าที่สามารถใช้อัตราส่วนการขึ้นรูป  $\beta$  ค่ามากได้

$$\beta = \frac{d_0}{s_0} \quad : \beta \text{ มีค่าอยู่ระหว่าง } 25 - 40 \quad (2.1)$$

การขึ้นรูปโดยไม่มีแผ่นจับยึดชิ้นงานเป็นการใช้เครื่องมือที่มีโครงสร้างแบบง่าย ๆ เนื่องจากไม่มีความเสียดทานที่เกิดขึ้นกับแผ่นจับยึดชิ้นงาน จึงทำให้แรงในการขึ้นรูปลดลงและขอบเขตของอัตราส่วน  $\beta$  อาจเพิ่มขึ้น สิ่งจำเป็นสำหรับการขึ้นรูปของแม่พิมพ์จังหวะเดียวเมื่อใช้แม่พิมพ์ที่ไม่มีแผ่นจับยึดชิ้นงานที่คายมีรูปทรงเรขาคณิตลักษณะพิเศษ วิธีที่ง่ายที่สุดก็คือ การเพิ่มค่ารัศมีของแม่พิมพ์ ( $r_D$ ) ทำให้มีรูปร่างง่ายต่อการผลิต แต่ในการขึ้นรูปที่มีอัตราส่วนการขึ้นรูป ( $\beta$ ) น้อยสามารถทำได้ดีกว่าที่ขอบของแผ่นงานจะถูกยกตัวขึ้นจากแม่พิมพ์ ซึ่งเป็นการทำให้เกิดการก่อตัวของรอยบนการทำแม่พิมพ์ในกรณีดังกล่าวจะต้องทำแม่พิมพ์เป็นรูปทรงกรวย (Conical) และรูปทรงเทรคทริกซ์ (tractrix) จะมีผลดีมากกว่า สำหรับแม่พิมพ์รูปกรวย (Conical die) มุมครึ่งหนึ่งของมุมกรวย ( $\alpha$ ) ในทางปฏิบัติแล้วจะเป็นไปตาม  $\alpha(S_0 > 2.5mm) = 15^\circ$  องศา,  $\alpha(S_0 < 1mm) = 45^\circ$  องศา

### 2.2.2 แม่พิมพ์จังหวะเดียวมีแผ่นจับยึดชิ้นงาน


แผ่นจับยึดชิ้นงานจะทำงานควบคู่กันกับคานาคูชันในแท่งเครื่องปั๊ม ดังนั้นเมื่อพื้นซ์ถูกยึดกับแท่นเครื่อง และคานาถูกยึดติดกับส่วนที่เป็นตัวสไลด์เคลื่อนที่ด้านบนของแม่พิมพ์ ในตำแหน่งแรกของแผ่นจับยึดชิ้นงานอยู่ในตำแหน่งบนซึ่งแผ่นชิ้นงานสามารถจะใส่เข้าไปในคานาได้ในตอนเริ่มต้นของกระบวนการขึ้นรูป แผ่นจับยึดชิ้นงานและคานาจะเป็นตัวไปกดแผ่นชิ้นงานเมื่อสไลด์ส่วนบนเคลื่อนที่ลงมาคานาคูชันจะส่งแรงดันข้างล่างผ่านสลักนำไปดันที่แผ่นจับยึดชิ้นงาน ดังนั้นผลที่เกิดขึ้นแรงในการขึ้นรูปมีแรงต่างกัน คือ แรงกดระหว่างพื้นซ์และแผ่นจับยึดชิ้นงาน ดังรูปที่ 2.3 b

### 2.2.3 แม่พิมพ์สองจังหวะมีตัวสไลด์แผ่นจับยึดชิ้นงานเคลื่อนที่

รูปที่ 2.3c แผ่นจับยึดชิ้นงานเป็นส่วนหนึ่งของตัวสไลด์ส่วนเคลื่อนที่ด้านบน ทิศทางการทำงานของแผ่นจับยึดชิ้นงานจะไปในทิศทางเดียวกันกับตัวสไลด์พื้นซ์ของเครื่องปั๊ม คานาของแม่พิมพ์จะยึดติดแน่นกับแท่นของเครื่องปั๊มการใส่แผ่นชิ้นงานลงไปคานาจะกระทำในขณะที่พื้นซ์และแผ่นจับยึดชิ้นงานอยู่ในตำแหน่งบน ในขั้นตอนแรกของการขึ้นรูปแผ่นจับยึดชิ้นงานจะกดลงบนแผ่นชิ้นงาน และในขั้นที่สอง พื้นซ์จะเคลื่อนตัวลงมาทำการขึ้นรูปต่อไป

## 2.2.4 แม่พิมพ์สามจังหวัดหะมีแผ่นจับยึดชิ้นงานและคายคุชััน

เมื่อเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างแม่พิมพ์สองจังหวัดหะมีตัวสไลด์ แผ่นจับยึดชิ้นงานเคลื่อนที่กับแม่พิมพ์สามจังหวัดหะมีคายคุชัันเพิ่มขึ้นมา จากรูปที่ 2.3 d เมื่อเราใส่แผ่นชิ้นงานเข้าไปในคายแล้วพ้นซ์และแผ่นจับยึดชิ้นงานรวมทั้งคายคุชัันจะอยู่ในตำแหน่งบนของแม่พิมพ์ ขั้นตอนแรกของการขึ้นรูปแผ่นชิ้นงานจะถูก กดยู่ระหว่างแผ่นจับยึดชิ้นงานกับคายคุชััน ในตำแหน่งนี้แม่พิมพ์ส่วนบนจะเคลื่อนลงมา และเริ่มต้นการขึ้นรูปด้วยพ้นซ์ ซึ่งถูกติดตั้งไว้ที่แท่นเครื่อง ในจังหวัดหะมีสองตัวสไลด์ของเครื่องปั๊มที่อยู่ด้านบนจะเคลื่อนลงมา และทำการขึ้นรูปปลีก ซึ่งการออกแบบแม่พิมพ์ชนิดนี้จะเป็นการขึ้นรูปแบบคิงขึ้นรูปครั้งแรกและคิงขึ้นรูปกลับทางอยู่ในขั้นตอนเดียวกัน ซึ่งแรงในการคิงขึ้นรูปเป็นผลของแรงที่ต่างกันระหว่างพ้นซ์และแผ่นยึดจับชิ้นงาน

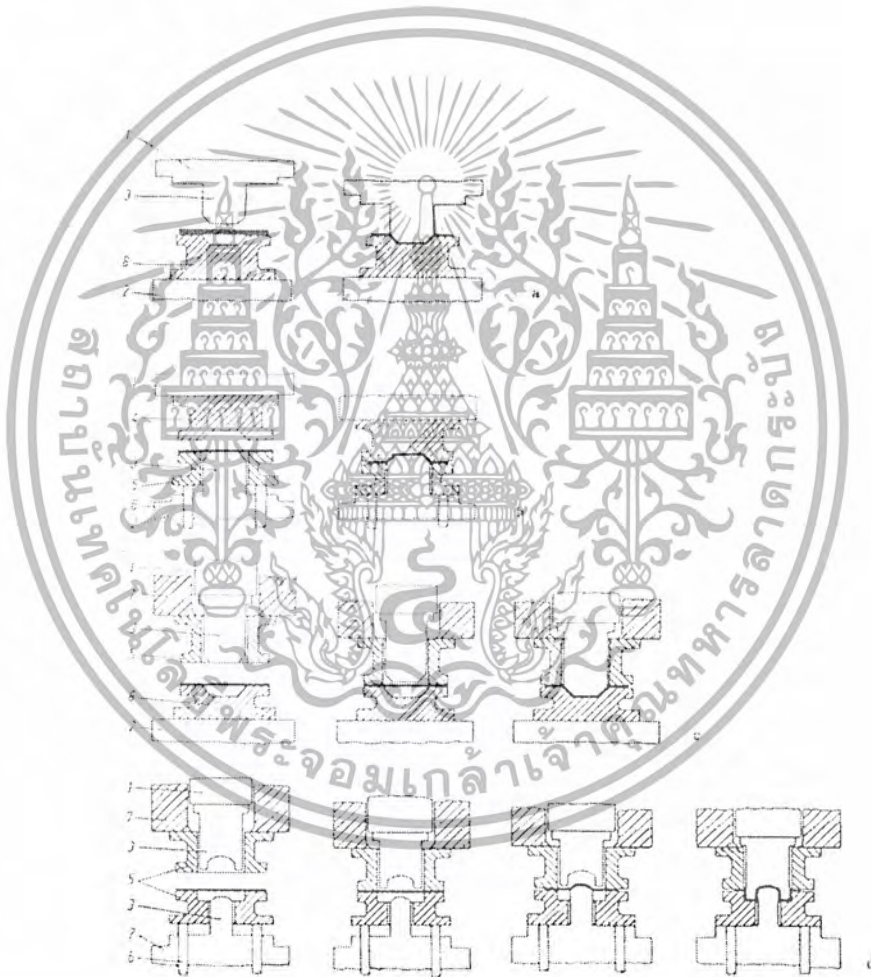

รูปที่ 2.3 (a) แม่พิมพ์จังหวัดหะมีเดี่ยวไม่มีแผ่นจับยึดชิ้นงาน (b) แม่พิมพ์จังหวัดหะมีเดี่ยวมีแผ่นจับยึดชิ้นงาน (c) แม่พิมพ์สองจังหวัดหะมีแผ่นจับยึดชิ้นงาน (d) แม่พิมพ์สามจังหวัดหะมีแผ่นจับยึดชิ้นงาน (1) ตัวสไลด์เครื่องปั๊ม (2) แท่นเครื่องปั๊ม (3) พ้นซ์ (4) ส่วนแม่พิมพ์ตอนบน (5) แผ่นจับยึดชิ้นงาน (6) สลักนำคายคุชััน (7) ตัวสไลด์ของแผ่นจับยึดชิ้นงาน (8) ส่วนแม่พิมพ์ตอนล่าง

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

## 2.3 ทฤษฎีแรงที่เกี่ยวข้องกับการดึงขึ้นรูปลึก

### 2.3.1 แรงในการดึงขึ้นรูป

แรงที่ต้องใช้ในการขึ้นรูปจะแปรผันไปตามระยะชักของพื้นที่ สามารถจะกำหนดได้ 2 วิธี คือ การกำหนดสมการจากทฤษฎีการไหลตัวของโลหะ หรือใช้สมการที่ได้รับจากประสบการณ์จากการทดลอง ซึ่งในทางปฏิบัติส่วนใหญ่การออกแบบแม่พิมพ์จะต้องทราบค่าแรงสูงสุดในการดึงขึ้นรูปจากการค้นคว้าวิจัยเกี่ยวกับแรงในการดึงขึ้นรูปที่แสดงถึงแรงสูงสุดนั้นจะขึ้นอยู่กับ วัสดุของชิ้นงานและอัตราส่วนการขึ้นรูป ซึ่งจะได้อัตราของ  $d_{F,max} \approx 0.77d_0$  การประมาณการหาแรงในการดึงขึ้นรูปสูงสุดที่ดีจะแสดงดังสมการที่ 2.2 โดยแรงสูงสุดสามารถกำหนดจากประสิทธิภาพการเปลี่ยนรูปของโลหะ  $\eta_{def}$  ขนาดของเส้นผ่านศูนย์กลาง  $d_m$  ในสมการหมายถึงค่าเฉลี่ยระหว่างเส้นผ่านศูนย์กลางในถึงเส้นผ่านศูนย์กลางนอกของชิ้นงาน  $d_m = d_1 + s_0$  โดยที่  $\eta_{def}$  มีค่าอยู่ในช่วง 0.5 ถึง 0.7

$$F_{d,max} = \pi \times d_m \times s_0 \left[ 1.1 \frac{1.3 \times S_u}{\eta_{def}} \left[ \ln \frac{d_0}{d_1} - 0.25 \right] \right] \quad (2.2)$$

### 2.3.2 แรงกดของแผ่นจับยึดชิ้นงาน


ขอบปึกของชิ้นงานที่ดึงขึ้นรูปจะได้รับความเค้นแรงกด ซึ่งเกิดขึ้นในลักษณะตั้งฉากกับแนวรัศมีเป็นสาเหตุของการเกิดรอยขึ้นเนื่องจากการโค้งตัวของวัสดุ รอยขึ้นนี้สามารถหลีกเลี่ยงได้โดยใช้แผ่นจับยึดชิ้นงานกด ซึ่งแรงดันของแผ่นจับยึดชิ้นงาน  $P_{BH}$  จะไปกดลงบนแผ่นขอบปึกชิ้นงานขณะทำการดึงขึ้นรูป ถ้าพื้นที่สัมผัสของแผ่นจับยึดชิ้นงาน คือ  $A_{BH}$  ดังนั้นการคำนวณค่าแรงกดที่ใช้กับแผ่นจับยึดชิ้นงานหาได้จากสมการที่ 2.3

$$F_{BH} = A_{BH} \times P_{BH} \quad (2.3)$$

แรงกดที่ใช้ในการหลีกเลี่ยงรอยขึ้นนี้ขึ้นอยู่กับวัสดุของแผ่นชิ้นงาน โดยจะสัมพันธ์กับความหนาและอัตราส่วนการขึ้นรูปของวัสดุ แรงกดของแผ่นจับยึดชิ้นงานสามารถประมาณค่าได้โดยใช้สมการที่ 2.4 ในที่นี้ตัวประกอบค่า  $C$  มีค่าอยู่ระหว่าง 2 ถึง 3 ในรูปที่ 2.4 เป็นการคำนวณหาค่าแรงกดจากสมการที่ 2.4 โดยใช้อัตราส่วนการขึ้นรูป  $\beta = 2.0$  และใช้วัสดุที่มีค่าความแข็งแรงดึงสูงสุด(Ultimate Tensile Strength)  $S_u = 100, 200, 400$  และ  $600 N/mm^2$  ถูกพล็อตขึ้นมาเป็นกราฟโดยสัมพันธ์กันกับค่าความหนาของวัสดุ  $s_0 / d_0$

$$P_{HB} = 10^{-3} \times C \times S_u \left[ (\beta - 1)^3 + \frac{0.005 \times d_0}{s_0} \right] \quad (2.4)$$

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

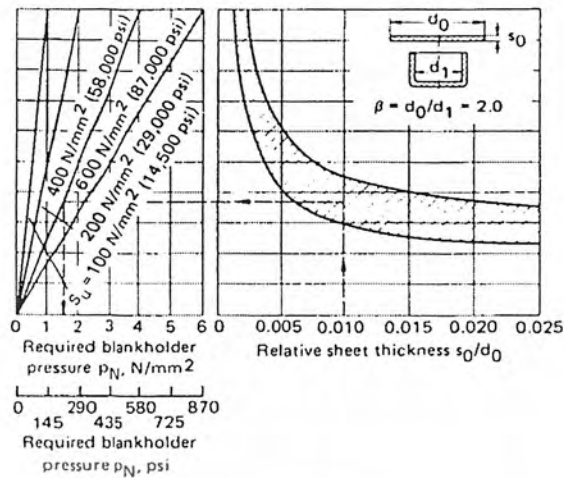

รูปที่ 2.4 ค่าแรงดันของแผ่นจับยึดชิ้นงานที่ต้องการในการดึงขึ้นรูปครั้งแรก

### 2.3.3 แรงที่ทำให้เกิดรอยแตก

ในการเลือกอัตราส่วนการขึ้นรูปที่มีค่ามากที่สุด คือ  $\beta = d_0/d_1$  ค่านี้จะเป็นค่าที่ใช้แรงสูงสุดใน การดึงขึ้นรูปภายใต้เงื่อนไขที่ไม่เปลี่ยนแปลง ค่าแรงสูงสุดนี้จะถูกส่งผ่านไปที่ผนังของชิ้นงานที่ถูกขึ้นรูป ดังนั้น อัตราส่วนการขึ้นรูปจะต้องไม่มากกว่าค่าสูงสุด ค่าขีดจำกัดอัตราส่วนการขึ้นรูปสูงสุด  $\beta_{max}$  เป็นค่าเพื่อป้องกันการเกิด รอยแตกของกันด้วยชิ้นงาน ในสมการ 2.5 จะเป็นการเปรียบเทียบระหว่าง ความแข็งแรงสูงสุดที่ทำให้เกิดรอยแตก (Maximum Cracking Strength)  $\sigma_{cr}$  กับค่าความแข็งแรงดึงสูงสุด Ultimate Tensile Strength  $S_u$  ของ วัสดุที่แสดงไว้

$$\sigma_{cr} = S_u \times a_{cr} \quad (2.5)$$


โดยใช้ค่าความแข็งแรงสูงสุดที่ทำให้เกิดรอยแตก  $\sigma_{cr}$  ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางที่กึ่งกลางความหนา  $d_m$  และความหนาชิ้นงาน  $s_0$  ในสมการที่ 2.6 เป็นการคำนวณหาแรงที่ทำให้เกิดการแตก

$$F_{cr} = \pi \times d_m \times s_0 \times S_u \times a_{cr} \quad (2.6)$$

### 2.3.4 การดึงขึ้นรูปกลับทาง

การดึงขึ้นรูปกลับทางตามคำนิยามแล้วเหมือนกับการดึงขึ้นรูปซ้ำ ซึ่งพื้นผิวจะมีการเคลื่อนตัวในทิศทางตรงกันข้าม โดยสัมพันธ์กับชิ้นงานที่ได้ผ่านการดึงขึ้นรูปแล้ว ฉะนั้นทิศทางของการเคลื่อนที่ของวัสดุจะกลับทางหรือสวนทางกัน โดยรูปถ้วยจะกลับด้านเอาด้านในออกมาไว้ด้านนอกดังแสดงในรูปที่ 2.5


Punch for first draw  
= die for reverse draw      Blankholder for first draw

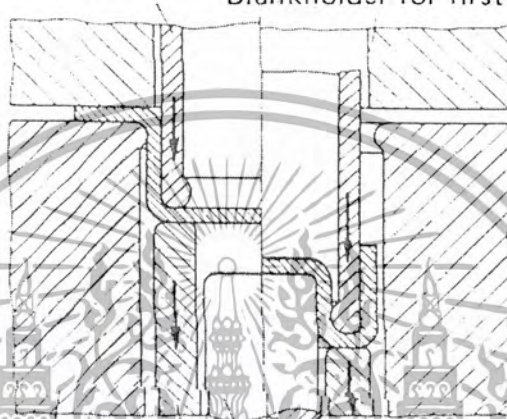

Die for first draw      Punch for reverse draw  
Blankholder for reverse draw

รูปที่ 2.5 หลักการของการดึงขึ้นรูปกลับทาง

กระบวนการผลิตนี้เป็นที่นิยมใช้ผลิตชิ้นงานที่มีรูปทรงหรือรูปครึ่งทรงกลม บางครั้งอาจจะเป็นรูปทรงกระบอกด้วย การดึงขึ้นรูปกลับทางมักจะมีวัสดุสะสมเหลืออยู่เพื่อให้เพียงพอในการขึ้นรูปครั้งต่อไปของชิ้นงานที่ไม่เป็นรูปทรงกระบอกหรือผลิตภัณฑ์ที่มีรูปร่างพิเศษอื่นๆ ออกไปอีก เช่น ชิ้นงานรูปถ้วยต่างๆ ที่มีขอบปึก ด้วยขนาดใหญ่ ดั้งชั้นตอนแรกของสองขั้นตอนที่ใช้ในรูปที่ 2.6

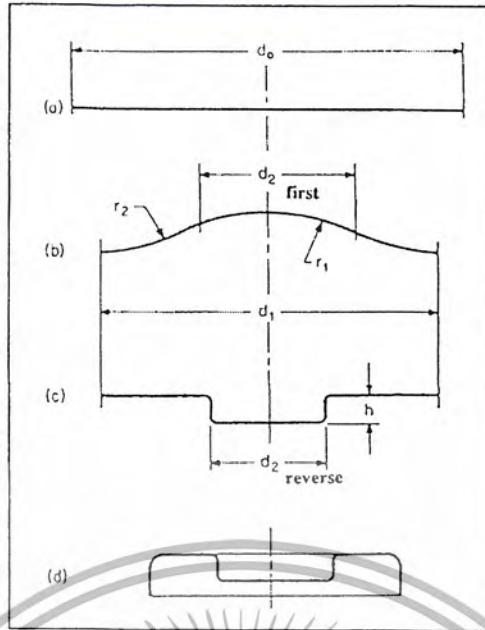

รูปที่ 2.6 การใช้การดึงขึ้นรูปกลับทางในการทำชิ้นส่วนที่มีขอบปึกใหญ่  
 a) แผ่นงาน b) ดึงขึ้นรูปครั้งแรก c) ดึงขึ้นรูปกลับทาง d) ดึงขึ้นรูปครั้งสุดท้าย

ชิ้นงานขึ้นรูปด้วยขนาดเล็กที่มีความลึก  $h > 0.35h_{theor}$  และทำปึกด้วยที่มีขนาดใหญ่ ดังรูปที่ 2.6

c จากรูปร่างนี้ ถ้านำไปทำการดึงขึ้นรูปโดยทำการขึ้นรูปเพียงครั้งเดียวแล้วความต้องการแรงในการขึ้นรูปจะต้องใช้มากกว่าแรงที่ทำให้ชิ้นงานแตก เพราะว่ามีอัตราส่วนการขึ้นรูปสูงมาก  $\beta = \frac{d_0}{d_2} \gg \beta_{max}$

ดังนั้นเพื่อลดอัตราส่วนการขึ้นรูปจึงมีการขึ้นรูปเบื้องต้นดังแสดงในรูปที่ 2.6 b เป็นการขึ้นรูปครั้งแรกของแผ่นงานรูปที่ 2.6 a และรูปร่างสำเร็จจะถูกสร้างขึ้นในขั้นตอนการดึงขึ้นรูปกลับทาง การออกแบบสำหรับการขึ้นรูปด้วยวิธีนี้สามารถคำนวณได้จากสูตร โดยประมาณของ  $h_{theor}$  สามารถคำนวณได้  $h_c = (1 + d_0/d_1)(d_0 - d_1)/4$  ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางพื้นที่สำหรับการดึงขึ้นรูปครั้งแรกหาได้จากประมาณจากสูตร  $d_{2\text{ first draw}} \approx d_{2\text{ reverse}} + 2h$



ปกติแล้วการดึงขึ้นรูปครั้งแรกและการดึงขึ้นรูปกลับทางเป็นการปฏิบัติการในกระบวนการเดียวกัน พื้นซ์ของการขึ้นรูปครั้งแรกมีลักษณะเป็นหลุมกลวง และใช้เป็นค้ำสำหรับขึ้นรูปกลับทางด้วย ดังรูปที่ 2.5 ผลของการใช้แม่พิมพ์แบบนี้จะต้องเตรียมทำสันนูน ( Draw bead ) ให้ให้เหมาะสมใกล้กับขอบปากค้ำเพื่อป้องกันการเกิดรอยฉีกขาด ประสิทธิภาพของการดึงขึ้นรูปกลับทางจะน้อยกว่าการดึงขึ้นรูปซ้ำแบบธรรมดาเนื่องมาจากการค้ำตัวมีมากและความเสียดทานเพิ่มขึ้นดังนั้นจึงสามารถลดความโตเส้นผ่าศูนย์กลางได้ โดยลดขั้นตอนการดึงขึ้นรูปเหลือขั้นตอนเดียวดังแสดงในรูปที่ 2.7 เป็นการเปรียบเทียบการดึงขึ้นรูปปกติ อัตราส่วนการขึ้นรูปของการขึ้นรูปกลับทางไม่ได้มีเพียงค่าขีดจำกัดสูงสุดเท่านั้นแต่มีค่าขีดจำกัดต่ำสุดด้วยเช่นกัน ถ้าอัตราส่วนการขึ้นรูปมีค่าน้อยมาก ค่ายด้านกลับทางจะต้องมีขนาดรัศมีน้อยด้วย เพราะเกิดความเค้นคดงอมาก ซึ่งเป็นหนทางไปสู่ความเสียหายได้ การดึงขึ้นรูปกลับทางควรจะทำด้วยแผ่นจับยึดชิ้นงาน เริ่มจากแผ่นงานถูกค้ำเป็นมุม 180 องศา รอบรัศมีของค่ายด้านกลับทางนี้สามารถก่อให้เกิดการย่นของชิ้นงานได้ง่ายในขณะที่ขึ้นรูปเป็นด้วยไปจนถึงสิ้นสุดของการขึ้นรูป เนื่องเกิดจากความแข็งจากการค้ำของผนังด้วยขอบของถ้วยจึงอาจไปค้ำแผ่นจับยึดชิ้นงานให้ยกขึ้นได้ ดังนั้นจึงแนะนำให้ใช้การดึงขึ้นรูปครั้งแรก ร่วมกันกับการรีดบางๆ เพื่อลดความหนาผนังลง จุดเด่นของการขึ้นรูปกลับทางส่วนใหญ่เป็นการรวม การขึ้นรูปสองอย่างไว้ในแม่พิมพ์เดียวกัน ด้วยวิธีง่ายๆ อย่างไรก็ตามวิธีการนี้มีความจำเป็นต้องใช้วัสดุที่มีความสามารถในการดึงขึ้นรูปได้สูงและใช้เครื่องปั๊มตามจังหวะที่มีระยะชักยาว




รูปที่ 2.7 การเปรียบเทียบขีดจำกัดอัตราส่วนการขึ้นรูปของการขึ้นรูปกลับทางและการขึ้นรูปปกติ

### 2.3.5 ตัวอย่างการแบ่งชั้นตอนของการดึงขึ้นรูป

กรณีที่ชิ้นงานมีความสมมาตรของรูปทรง ดังแสดงในรูปตัวอย่างของการแบ่งชั้นตอนในการดึงขึ้นรูป โดยแสดงการเริ่มต้นจากการวาดโครงร่างของแผ่นงานพร้อมด้วยขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ( D ) ชั้นตอนที่จำเป็นต้องใช้การดึงขึ้นรูปซ้ำ หรือการดึงขึ้นรูปกลับทาง ดังตัวอย่างทั้ง 20 ตัวอย่าง จะเห็นว่าเริ่มจากการขึ้นรูปที่มีหนึ่งชั้นตอน จนถึงห้าชั้นตอนสำหรับการขึ้นรูปทุกชนิดของตัวอย่างทั้ง สี่แบบ ส่วนการออกแบบแม่พิมพ์ที่ได้ให้รายละเอียดไว้ทุกชั้นตอนของการดึงขึ้นรูปโดยมีขนาดที่สำคัญของชิ้นงานดังต่อไปนี้

$D$  = ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของแผ่นงาน       $h$  = ขนาดความสูงของชิ้นงาน  
 $D'$  = ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางขอบปึก       $d$  = ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของพื้นซ์

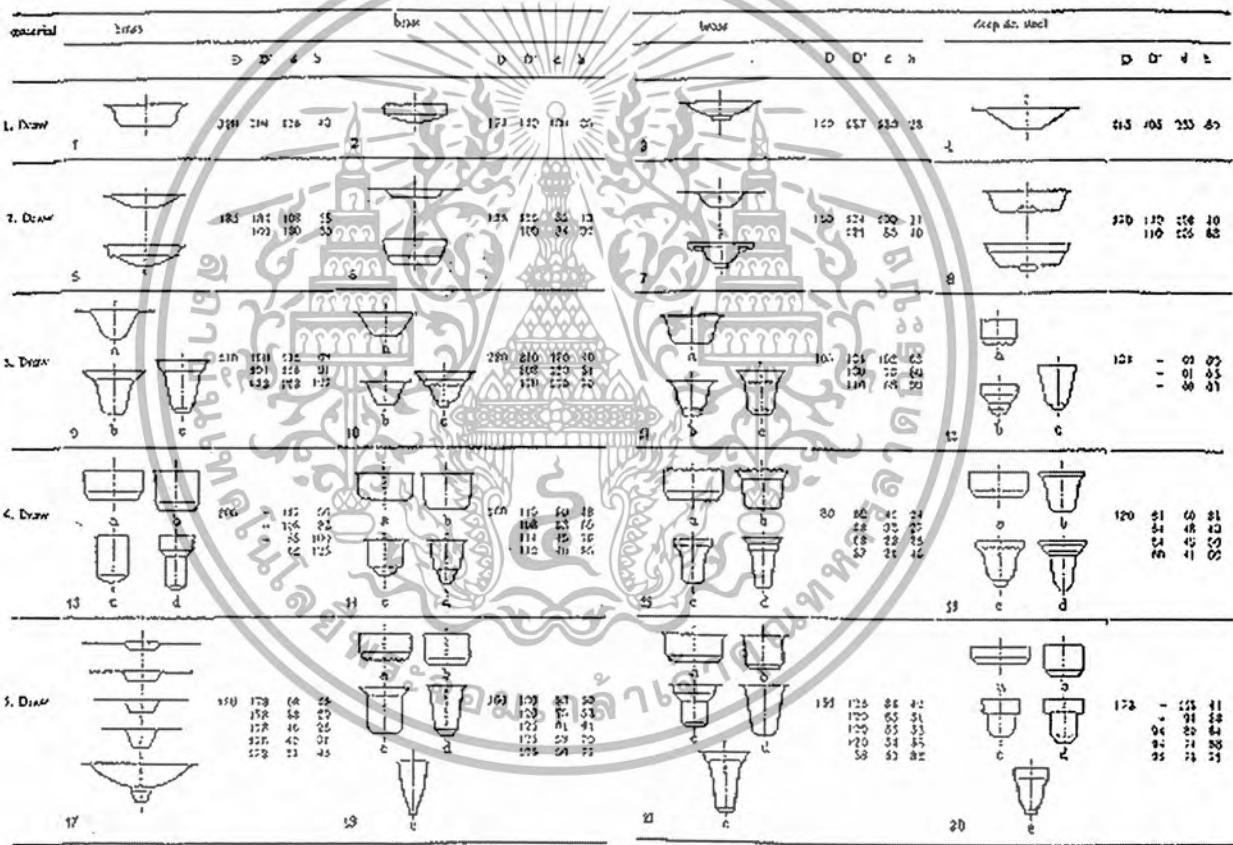

รูปที่ 2.8 ชั้นตอนการขึ้นรูปของชิ้นงานที่มีรูปร่างสมมาตร

## 2.4 ขนาดของแผ่นชิ้นงาน

สิ่งที่สำคัญในการกำหนดขนาดของแผ่นชิ้นงาน ที่ใช้สำหรับการดึงขึ้นรูปให้เที่ยงตรงประการแรก คือ เนื่องจากเหตุผลด้านการประหยัดต้นทุนสิ่งที่จะต้องพิจารณา ได้แก่ การตัดแผ่นชิ้นงานให้เล็กที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ประการที่สองไม่มีความจำเป็นที่จะใช้แผ่นงานที่มีขนาดใหญ่ เพราะจะทำให้เป็นการเพิ่มอัตราส่วนการขึ้นรูป ( $\beta$ ) และเป็นสาเหตุให้เกิดการแตกของชิ้นงาน สำหรับชิ้นงานที่มีรูปร่างสมมาตรกันสมการที่ใช้สำหรับการคำนวณหาขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของแผ่นชิ้นงาน  $d_0$

ชิ้นงานที่มีรูปร่างหรือรูปทรงที่ซับซ้อน เนื่องจากการยึดตัวของพื้นที่ในการขึ้นรูป และการลดขนาดความหนาของแผ่นชิ้นงานซึ่งไม่สามารถคำนวณได้ กรณีนี้การกำหนดขนาดของแผ่นชิ้นงานจะต้องใช้วิธีทดลองปฏิบัติ

## 2.5 การออกแบบเครื่องมือและแม่พิมพ์

### 2.5.1 ระยะเวลาช่องว่างของแม่พิมพ์

ในทางปฏิบัติเพื่อกำหนดระยะเวลาช่องว่างของแม่พิมพ์มักจะกำหนด โดยรูปสมการที่ได้จากการทดลอง สมการเหล่านี้อนุญาตให้ใช้ได้แต่เพียงการดึงขึ้นรูปเล็กที่มีชิ้นงานเป็นรูปร่างกลมโดยไม่มีกริดของเนื้องานแสดงไว้ดังนี้

$$u_D = s_o + 0.07\sqrt{10 \times s_o} \quad \text{สำหรับแผ่นเหล็ก} \quad (2.7)$$

$$u_D = s_o + 0.02\sqrt{10 \times s_o} \quad \text{สำหรับแผ่นอลูมิเนียม} \quad (2.8)$$

$$u_D = s_o + 0.04\sqrt{10 \times s_o} \quad \text{สำหรับโลหะที่ไม่ใช่เหล็กอื่นๆ} \quad (2.9)$$



$$u_D = s_o + 0.02\sqrt{10 \times s_o} \quad \text{สำหรับโลหะผสมอลูมิเนียมสูง} \quad (2.10)$$

สมการที่ 2.7 ถึง 2.10 แสดงถึงระยะเวลาช่องว่างของแม่พิมพ์สำหรับแผ่นวัสดุชนิดต่างๆ

ถ้าระยะเวลาช่องว่างของแม่พิมพ์มีขนาดใหญ่มาก ชิ้นงานไม่สามารถที่จะขึ้นรูปเป็นขนาดจริงของทรงกระบอกได้ เนื่องจากขอบบนของรูปถ้วยมีขนาดที่แคบยาวออกถ้าระยะเวลาช่องว่างของแม่พิมพ์มีขนาดเล็กมากไป การกดรีดโลหะก็จะเกิดขึ้น ซึ่งจะทำให้แรงในการดึงขึ้นรูปมากขึ้น และเพิ่มอันตรายจากการแตกของชิ้นงาน ยิ่งกว่านั้นอาจมีริ้วรอยเชื่อมเย็บซึ่งเกิดขึ้นระหว่างคายกับชิ้นงาน ปัญหาสำคัญในการเลือกระยะเวลาช่องว่างสำหรับคายที่มีสาเหตุมาจากความแปรผันในความหนาของโลหะแผ่นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ อันเนื่องมาจากความสัมพันธ์กับพิสัยความเผื่อของความหนาเป็นอย่างมาก มันอาจจะทำให้บางส่วนแตกได้ในที่ที่เกิดรอยอื่น ๆ ขึ้น เมื่อดึงขึ้นรูปด้วยระยะเวลาช่องว่างของคายที่มีขนาดเหมาะสมกับขนาดความหนาของแผ่นงานตามความเป็นจริง ถ้าความหนาของแผ่นงานนั้นเริ่มสูงขึ้นใกล้ขีดจำกัดพิสัยความเผื่อสูงสุด และช่องว่างคายมีขนาดเล็กเกินไปจะเกิดการรีดตัวของโลหะขึ้น ซึ่งทำให้ความเป็นไปได้ของการแตกทั้งชิ้นงานมีมากขึ้น ถ้าความหนาชิ้นงานมีขนาดใกล้เคียงขีดจำกัดพิสัยความเผื่อต่ำสุด แล้วค่าระยะเวลาช่องว่างคายมีขนาดใหญ่เกินไปรอยเย็บเป็นจิบก็จะก่อตัวขึ้น

## 2.5.2 การออกแบบคายและพินซ์

ขนาดรัศมีของคาย  $r_D$  ในรูปที่ 2.9 ขึ้นอยู่กับขนาดของชิ้นงานและความหนา ในการกำหนดแรงในการดึงขึ้นรูปให้มีค่าน้อยทำได้โดยการเพิ่มอัตราส่วนการขึ้นรูปและรัศมีของคาย อย่างไรก็ตามรัศมีของคายที่มีขนาดใหญ่จะเป็นการลดพื้นที่สัมผัสระหว่างแผ่นกดชิ้นงาน และปีกของชิ้นงานซึ่งจะเป็นการเพิ่มแนวโน้มให้เกิดรอยร้าวในบริเวณรัศมีของคาย ในทางกลับกันอาจเป็นไปได้ในการลดการก่อตัวของรอยร้าวนี้ถ้าให้ขนาดรัศมีของคายเล็กลง

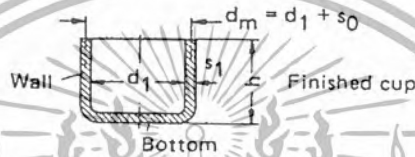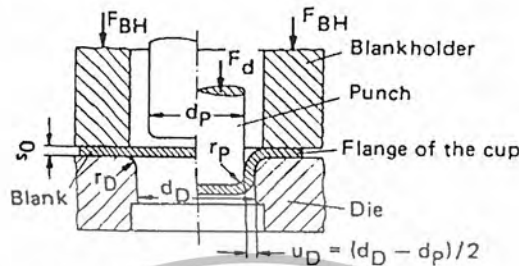

รูปที่ 2.9 ขนาดของคาย พินซ์ และชิ้นงานที่ทำการดึงขึ้นรูปครั้งแรก


ขนาดความหนาของแผ่นงาน  $s_0$  ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางก้นนอกของแผ่นงาน  $d_0$  และขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางในของชิ้นงาน  $d_1$  เป็นไปตามสูตรดังสมการที่ 2.11 ใช้ในการคำนวณในการหาขนาดของรัศมีของคาย  $r_D$

$$r_D = 0.035 \times [50 + (d_0 - d_1)] \times \sqrt{s_0} \quad (2.11)$$

## 2.5.3 การออกแบบแผ่นจับยึดชิ้นงาน


วัตถุประสงค์ของการใช้แผ่นจับยึดชิ้นงาน คือ การรักษาระยะช่องว่างระหว่างตัวมันเองกับคายให้มีขนาดคงที่ที่มีการดึงขึ้นรูปเกิดขึ้นซึ่งทำได้โดยให้แผ่นจับยึดชิ้นงานมีแรงกดลงบนปีกของชิ้นงานที่ทำการดึงขึ้นรูป เพื่อเป็นการป้องกันการเกิดรอยร้าวในระหว่งที่พื้นช่วงชักไปเล็กน้อยระยะช่องว่างนี้จะถูกเปิดออกเพื่อทำการนำชิ้นงานเข้าออก มีพื้นฐานของการออกแบบได้ 2 แบบ ดังนี้

2.5.3.1 ตำแหน่งพินซ์และแผ่นยึดจับชิ้นงาน อยู่ที่ตำแหน่งด้านล่างของแม่พิมพ์ตัวสไลด์ของเครื่องปั๊มคายเคลื่อนที่ไปกดไว้แผ่นจับยึดชิ้นงานจะทำงานได้โดยมีสปริงมาดันเอาไว้ระหว่างคายและแผ่นหนุนแม่พิมพ์ส่วนล่างดังรูปที่ 2.10 การออกแบบแบบนี้เป็นการออกแบบที่ง่ายๆเหมาะกับเครื่องปั๊มจังหวะเดียว (Single action) โดยไม่มีระบบคายคู่กัน (Die cushion)

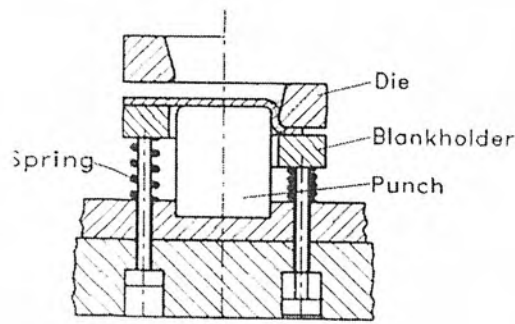

รูปที่ 2.10 แผ่นจับยึดชิ้นงานใช้ร่วมกับสปริง

2.5.3.2 แผ่นจับยึดชิ้นงาน ถูกขับโดยทางอ้อมด้วยแรมของเครื่องปั๊ม และแรงที่แผ่นจับยึดชิ้นงานจะได้จาก คายดูชั้นระบบนิวเมติกหรือไฮดรอลิก ซึ่งมันใช้ได้กับแม่พิมพ์ที่มีพื้นที่ผิวที่อยู่กับที่ และคายเป็นตัวเคลื่อนที่ ดังรูปที่ 2.11 คายดูชั้นมักจะอยู่ได้แทนเครื่องปั๊ม ข้อเสียของวิธีนี้คือ แรงที่แผ่นจับยึดชิ้นงานซึ่งกระทำอย่างคงที่ จะไปเพิ่ม โหลด ให้กับแรมของเครื่องปั๊ม นอกจากนี้ยังอาจ ใช้แผ่นจับยึดชิ้นงานที่ถูกขับ โดยตรง ในเครื่องปั๊มแบบกลไกซึ่งมักจะทำงาน โดยการขับแผ่นจับยึดชิ้นงานด้วยแขนข้อต่อของข้อเหวี่ยง เช่น วิธีทำให้จับแผ่นจับยึดชิ้นงานทำงานค้างอยู่ที่ศูนย์ตาย ต่ำงคลอจนเมื่อผ่านการดึงขึ้นรูปแล้ว

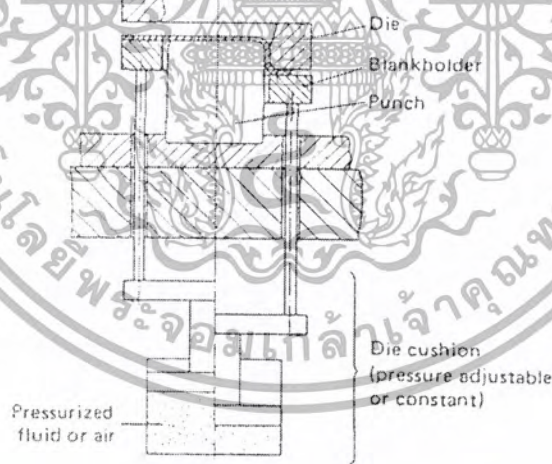

รูปที่ 2.11 แผ่นจับยึดชิ้นงานที่ใช้ร่วมกับคายดูชั้น

## 2.5.4 วัสดุทำแม่พิมพ์สำหรับการดิ่งขึ้นรูป

วัสดุทำแม่พิมพ์ดิ่งขึ้นรูปส่วนใหญ่ ได้แก่ เหล็กหล่อ เหล็กหล่อเหนียว สังกะสีผสมเหล็กหล่อ เหล็กกล้าคาร์บอน, เหล็กเครื่องมือผสมและไม่ผสม, คาร์ไบด์ และอลูมิเนียมบรอนซ์ผสม ในกรณีพิเศษอาจจะใช้พลาสติก หรือไม้เนื้อแข็งก็ได้ การเลือกใช้วัสดุทำแม่พิมพ์ขึ้นอยู่กับหลักการใหญ่ๆ คือ ขนาด จำนวน และวัสดุของชิ้นงานที่จะนำมาทำการขึ้นรูป เช่น แม่พิมพ์ขนาดเล็กสำหรับผลิตชิ้นงานที่มีจำนวนมากๆ อาจจะทำจากวัสดุที่ทนต่อการสึกหรอ และมีราคาแพง เช่น เหล็กเครื่องมือ (Tool steel) ในทางแม่พิมพ์ขนาดใหญ่สำหรับการทดลองปกติจะทำจากโครงเหล็กหล่อ ซึ่งชิ้นงานจะขึ้นรูปจากการหล่อในรูปเรซินสังเคราะห์ ในส่วนของรัศมีคานที่รับแรงความเค้นสูงเท่านั้นที่จะทำจากเหล็กกล้า รัศมีของคานปกติจะทำการชุบโครเมียม เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินการสึกหรอ และเป็นการลดแนวโน้มการเกิดร้าวรอยจากการเชื่อมเย็น (Cold welding) ในการขึ้นรูปชิ้นงานที่มีขนาดจำนวนมากๆจะนำเอาคาร์ไบด์อินเซิร์ต (Carbide insert) มาใช้ ข้อบกพร่องของชิ้นงานจากการดิ่งขึ้นรูป

จะเห็นว่าชิ้นงานที่ได้จากการดิ่งขึ้นรูปที่ประสบอยู่ในปัจจุบันนี้มีข้อบกพร่องรวมทั้งการเสียเป็นจำนวนมาก ซึ่งพอจะแยกออกเป็น 3 ลักษณะใหญ่ๆ ของข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นจากการดิ่งขึ้นรูปดังนี้

- 1) รูปร่างและขนาดไม่ได้ขนาดตามต้องการ
- 2) ข้อบกพร่องบนตัวชิ้นงานรวมทั้งบนผิวของชิ้นงาน
- 3) คุณสมบัติไม่ตรงกับความต้องการ

แหล่งที่มาของข้อบกพร่องสามารถกล่าวได้ดังนี้

- 1) ข้อบกพร่องของแผนงาน
- 2) ข้อผิดพลาดจากการออกแบบชิ้นงาน
- 3) ข้อบกพร่องของกระบวนการ เช่น การใช้เครื่องแม่พิมพ์ พิกเจอร์ เป็นต้น

ในการดำเนินการหาข้อบกพร่องจากการขึ้นรูปมีหลายจุดที่ต่างหากกัน เช่น การแตก การเกิดรอยย่น การเกิดเอียงจากตาราง แสดงรายการของข้อบกพร่องที่เกิดจากการดิ่งขึ้นรูปที่สำคัญ โดยแสดงให้เห็นรูปร่างภายนอกและสาเหตุที่เกิดรวมทั้งวิธีการป้องกัน

## 2.6 การออกแบบเพลลา

### 2.6.1 วัสดุเพลลา

วัสดุที่ใช้สำหรับทำเพลลาทั่วไปคือเหล็กกล้าละมุน ( mild steel ) แต่ถ้าต้องการให้มีความเหนียวและความทนทานต่อแรงกระตุกเป็นพิเศษแล้วมักจะใช้เหล็กกล้าผสมโลหะอื่นทำเพลลา เช่น AISI 1347 3140 4150 4340 เป็นต้น เพลลาที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางโตกว่า 90 มิลลิเมตร มักจะกลึงมาจากเหล็กกล้าคาร์บอนซึ่งผ่านการรีดร้อนอย่างไรก็ตามเพื่อให้เพลลามีราคาถูกที่สุด ผู้ออกแบบควรพยายามเลือกใช้เหล็กกล้าคาร์บอนธรรมดาก่อนที่จะเลือกใช้เหล็กกล้าชนิดอื่น

 
### 2.6.2 การพิจารณาในการออกแบบเพลลา

การคำนวณหาขนาดของเพลลาที่เหมาะสมขึ้นอยู่กับลักษณะการใช้งาน ในบางครั้งการหาขนาดเพลลาเพื่อให้เพลลาทนต่อแรงที่มากระทำอย่างเดียวนั้นไม่เป็นการเพียงพอ เช่น ในกรณีของเพลลาลูกเบี้ยว ( cam shaft ) ในเครื่องยนต์สันดาปภายในต้องการให้มีตำแหน่งที่ยึดตรงสูง ดังนั้นมุมบิดของเพลลาที่เกิดขึ้นในขณะที่ใช้งานจะต้องมีค่าไม่มากกว่าที่กำหนดไว้ เป็นต้น นั่นคือเพลลาจะต้องมีความแข็งแรงอยู่ในพิสัยที่ต้องการ

ความแข็งแรงที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือ ความแข็งแรงทางด้านระยะโค้ง เพราะจะต้องใช้ระยะโค้งของเพลลาที่อยู่ภายใต้แรงภายนอกเป็นตัวสำคัญในการกำหนดระยะเบียด ( clearance ) ระหว่างล้อสายพาน เพื่องจรของเครื่องจักร ตลอดจนการเลือกชนิดของแบริ่งสำหรับรองรับเพลลาให้เหมาะสม ซึ่งจำเป็นจะต้องเลือกแบริ่งที่อนุญาตให้มีการเอียงแนวสำหรับการใช้งาน ได้พอเหมาะกับความโค้งของเพลลาที่เกิดขึ้น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับค่าระยะโค้งเป็นสำคัญ

### 2.6.3 การออกแบบเพลลาตามโค้ดของ ASME

วิธีการนี้จะใช้ทฤษฎีความเค้นเฉือนสูงสุด และไม่พิจารณาถึงความล้าหรือความเค้นหนาแน่นที่เกิดขึ้นบนเพลลา ซึ่งเป็นการออกแบบโดยวิธีสถิตยศาสตร์ ( static design method ) ในการหาสมการ สำหรับการออกแบบเพลลาให้พิจารณาเพลลาในรูปที่ 2.12 ให้เพลลาเป็นแบบกลมและกลวง โดยมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายในและภายนอกเท่ากับ  $d_i$  และ  $d_o$  ตามลำดับกับความเค้นต่างๆที่เกิดขึ้นบนเพลลามีดังต่อไปนี้คือ



รูปที่ 2.12 เพลลาอยู่ภายใต้แรงต่างๆ

ความเค้นดึงหรือกด  $\sigma_a = \frac{4F}{\pi(d^2 - d_i^2)}$  (2.12)

ความเค้นดัด  $\sigma_b = \frac{Mc}{I} = \frac{32Md}{\pi(d^4 - d_i^4)}$  (2.13)

ความเค้นเฉือน  $\tau_{xy} = \frac{Tr}{J} = \frac{16Td}{\pi(d^4 - d_i^4)}$  (2.14)

ในกรณีเป็นแรงกด อาจมีผลจากการโก่งงอ (buckling) ได้ ดังนั้นสมการที่ (2.13) จะกลายเป็น

$$\sigma_a = \frac{4\alpha F}{\pi(d^2 - d_i^2)} \quad (2.15)$$

เพลส่วนมากจะอยู่ภายใต้ความเค้นที่เป็นวัฏจักรทั้งนี้เพราะเพลหมุนอยู่ตลอดเวลา นอกจากนั้นแรงที่กระทำยังอาจเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาก็ได้ ดังนั้นเพลจึงเกิดความเสียหายเนื่องมาจากความล้าเป็นส่วนใหญ่ สำหรับวิธีการคำนวณของ ASME ใช้วิธีการแบบสถิติศาสตร์ ดังนั้นจึงต้องมีตัวประกอบความล้า (fatigue factor) มาเกี่ยวข้องด้วย

ถ้าให้

$C_m =$  ตัวประกอบความล้าเนื่องจากการดัด

$C_t =$  ตัวประกอบความล้าเนื่องจากการบิด

ดังนั้นสมการที่ (2.16) และ (2.17) จึงกลายเป็น

$$\sigma_b = \frac{32C_m M d}{\pi(d^4 - d_i^4)} \quad (2.16)$$

และ

$$\tau_{xy} = \frac{16C_t T d}{\pi(d^4 - d_i^4)} \quad (2.17)$$

ความเค้นกดหรือความเค้นดึงรวมคือ

$$\sigma = \sigma_a + \sigma_b \quad (2.18)$$

แทนค่าสมการที่ (2.16), (2.17), (2.18), (2.19) ลงในสมการข้างบนแล้วจัดรูปใหม่จะได้ว่า

$$d^3 = \frac{16}{\pi\tau(l-k^4)} \left[ (C_t T)^2 + \left[ \frac{\alpha F d (l+k^2)}{8} + C_m M \right]^2 \right]^{\frac{1}{2}} \quad (2.19)$$

โดยที่  $k = d_i/d$  ในกรณีไม่มีแรง  $F$  กระทำอยู่ด้วย สมการที่ (2.20) จะลดรูปเหลือเพียง

$$d^3 = \frac{16}{\pi\tau(l-k^4)} [(C_s T)^2 + (C_m M)^2]^{\frac{1}{2}} \quad (2.20)$$

หรือในกรณีของเพลาดัน  $k = d_i/d = 0$  เมื่อแทนค่าลงในสมการที่ (2.20) ก็จะได้สมการที่มีรูปคล้ายกับในหนังสือกลศาสตร์วัสดุทั่วไปคือ

$$d^3 = \frac{16}{\pi\tau} [(C_s T)^2 + (C_m M)^2]^{\frac{1}{2}} \quad (2.21)$$

สำหรับตัวประกอบของการโก่งงอ ASME ได้แนะนำให้ใช้ค่าดังนี้

$$\alpha = l \quad \text{เมื่อ } F \text{ เป็นแรงดึง} \quad (2.22)$$

$$\alpha = \frac{l}{1 - 0.0044(L/k)} \quad \text{เมื่อ } \frac{L}{k} \leq 115 \quad (2.23)$$

$$\alpha = \frac{\sigma_y (L/k)^2}{\pi^2 n E} \quad \text{เมื่อ } \frac{L}{k} > 115 \quad (2.24)$$

โดยที่

$$n = 1.00 \quad \text{เมื่อปลายเป็นแบบ } ss$$

$$n = 2.25 \quad \text{เมื่อปลายเป็นแบบ } cc$$

$$n = 1.60 \quad \text{เมื่อปลายเพลาดูกขึ้นเป็นบางส่วน (partially restrained)}$$

จะเห็นได้ว่าสมการที่ (2.23) เป็นสูตรของสมการเส้นตรง (straight line formula) และสมการที่ (2.24) เป็นสมการของออยเลอร์ ซึ่งแก้ไขค่าสูงที่ใหม่

นอกจากนี้ค่าของ ASME ยังได้ระบุเอาไว้ว่าเพลาดูกขึ้นมีใช้ในงานธรรมดาทั่วไป ควรจะมีค่าความเค้นเฉือนใช้งานดังนี้

$$\tau_d = 55 \text{ N/mm}^2 \quad \text{สำหรับเพลาดูกที่ไม่มีร่องลิ่ม}$$

$$\tau_d = 41 \text{ N/mm}^2 \quad \text{สำหรับเพลาดูกที่ไม่มีร่องลิ่ม}$$

แต่ถ้ากำหนดวัสดุของเพลาดูกถึงหมายเลขของโลหะ หรือส่วนผสมของโลหะให้ใช้ค่าความเค้นเฉือนใช้งานจากสมการที่ (2.26) โดยเลือกใช้ค่าน้อยมาคำนวณคือ

$$\tau_d = 0.3\sigma_y \quad \text{หรือ} \quad \tau_d = 0.18\sigma_u \quad (2.25)$$

และถ้าเพลามีร่องลิ่มให้ลดค่าความเค้นเฉือนใช้งานโดยใช้เพียง 75 % ของค่าในสมการที่ (2.25)

## 2.6.4 ความแข็งแรงทางด้านการบิด

สำหรับเพลที่มีขนาดสม่ำเสมอ มุมบิดเป็น rad หาค่าได้จากสมการ

$$\theta = \frac{TL}{GJ} \quad (2.26)$$

สำหรับเพลกลมตัน  $J = \frac{\pi}{32} d^4$  ดังนั้นจึงหาค่ามุมบิดเป็นองศาได้จากสมการ

$$\theta = \frac{584TL}{Gd^4} \quad (2.27)$$

ถ้าเป็นเพลกลมกลวง


$$\theta = \frac{584TL}{(I - k^4)Gd^4} \quad (2.28)$$

จะนั่นถ้าต้องการให้เพลมีความแข็งแรงตามลักษณะการใช้งานแล้ว ก็ควรจะใช้สมการที่ (2.28) นี้ตรวจสอบมุมบิดให้อยู่ในค่าที่ต้องการ

## 2.7 การยึดด้วยสลักเกลียว

### 2.7.1 แบบของเกลียว

เพื่อความสะดวกในการเปลี่ยนชิ้นส่วนของรอยต่อด้วยสลักเกลียว องค์การมาตรฐานระหว่างประเทศ (ISO) จึงได้กำหนดมาตรฐานของสลักเกลียวเป็นหน่วยระหว่างประเทศขึ้น ลักษณะเกลียวสำหรับใช้งานทั่วไปตามมาตรฐานระหว่างประเทศ ISO/R 68-1969 (E) มีแบบรากฐานของเกลียวดังรูปที่ 2.13

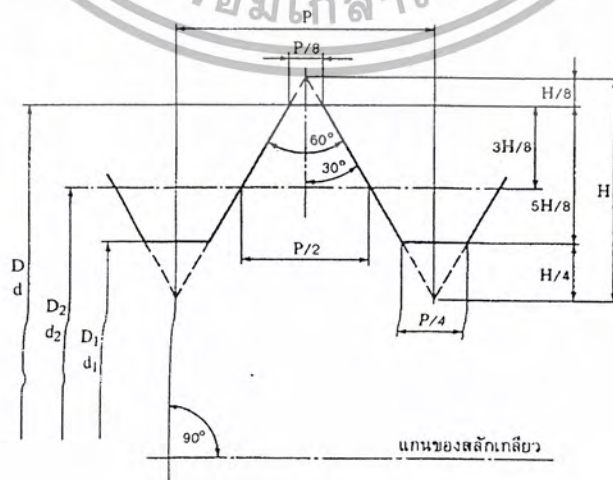

รูปที่ 2.13 รอยต่อด้วยสลักเกลียว

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

เส้นผ่านศูนย์กลางใหญ่ (D,d) เป็นเส้นผ่านศูนย์กลางโตที่สุดของเกลียว การบอกขนาดเกลียวมักจะบอกขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางใหญ่เป็นขนาดระบุ (nominal size) ของเกลียว สัญลักษณ์ที่ใช้อักษรพิมพ์ใหญ่หมายถึงขนาดของเกลียวใน อักษรพิมพ์เล็กหมายถึงขนาดของเกลียวนอก

เส้นผ่านศูนย์กลางพิคซ์ของเกลียว ( $D_2, d_2$ ) เป็นขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางที่กึ่งกลางเส้นผ่านศูนย์กลางระหว่างเส้นผ่านศูนย์กลางใหญ่กับเส้นผ่านศูนย์กลางน้อยของเกลียว

เส้นผ่านศูนย์กลางน้อย ( $D, d_1$ ) เป็นขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางขนาดเล็กที่สุดของเกลียว หรืออาจเรียกว่าเส้นผ่านศูนย์กลางโคนเกลียว

ระยะพิคซ์(P) เป็นระยะที่วัดคสมแนวแกนของเกลียวจากจุดจุกหนึ่งบนเกลียวหนึ่ง ไปยังอีกจุดหนึ่งที่สมนัยกันบนอีกเกลียวหนึ่ง

ความสูงของสามเหลี่ยมมูลฐาน(H) เป็นระยะที่วัดทั้งจากกับแกนของเกลียวจาก โคนเกลียวถึงยอดเกลียว ความสัมพันธ์ระหว่างความสูงของสามเหลี่ยมมูลฐานกับระยะพิคซ์ คือ

$$H = \frac{\sqrt{3}}{2} P = 0.866025404P$$

$$\frac{5}{8} H = 0.541265877P$$

$$\frac{3}{8} H = 0.324759526P$$

$$\frac{H}{4} = 0.216506351P$$

$$\frac{H}{8} = 0.108153175P$$

ค่าต่างๆ เหล่านี้เป็นสิ่งพื้นฐานในการกำหนดขนาดและสัดส่วนของเกลียว

## 2.7.2 การให้ชื่อมาตรฐานเกลียว

การบอกขนาดเกลียวตามแบบมาตรฐานระหว่างประเทศ บอก โดยใช้อักษรย่อแทนชนิดของเกลียวตามด้วยขนาดระบุเป็น มิลลิเมตร ตามด้วยระยะพิคซ์เป็น มิลลิเมตร โดยมีเครื่องหมาย  $\times$  คั่นอยู่ ในกรณีที่เป็เกลียวแบบธรรมดาไม่ต้องแสดงระยะพิคซ์ตัวอย่างเช่น

เกลียวเมตริกแบบมาตรฐานระหว่างประเทศ แบบเกลียวธรรมดา ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางระบุ 20 มิลลิเมตร ระยะพิคซ์ 2 มิลลิเมตร เรียกว่า M20 $\times$ 2

นอกจากนี้ยังมีการบอกลักษณะเกลียวที่เป็นพิเศษอีก เช่น ถ้าเป็นเกลียวซ้ายจะบอกเป็น M30-LH (LH = Left Hand เป็นชื่อย่อมาตรฐานของเกลียวซ้าย)

### 2.7.3 ชนิดของอุปกรณ์ยึดด้วยเกลียว

การแบ่งชนิดของอุปกรณ์ยึดด้วยเกลียวแบ่งตามวิธีการที่ใช้จับยึด มิใช่แบ่งตามลักษณะจำเพาะที่ใช้ งาน และอาจจำแนกได้ดังนี้


1. สลักเกลียวแล้วแป้นเกลียว (bolt and nut)
2. หมุนเกลียว (cap screw)
3. สลักเกลียวสตั๊ด (stud bolt)
4. หมุดเกลียวจักรกล (machine screw)
5. หมุดเกลียวปรับ (set screw)

2.7.3.1 สลักเกลียวและแป้นเกลียว สลักเกลียวเป็นแท่งทรงกระบอก ปลายข้างหนึ่งมีเกลียว และอีกข้างหนึ่ง มีหัวสี่เหลี่ยม หัวนี้มิใช่ไว้สำหรับเพื่อหมุนสลักเกลียว หรือยึดสลักเกลียว ไว้เพื่อหมุนแป้นเกลียวให้ยึดชิ้นงานดังรูปที่ 2.14 การยึดสลักเกลียวและแป้น เกลียวนี้ใช้บริเวณที่สามารถหมุนหัวของสลักเกลียวและแป้นเกลียวได้สะดวก เช่น รอยต่อ ด้วยหน้าแปลน นิยมใช้ยึดด้วย สลักเกลียวเพราะเมื่อขันแน่นแล้วลำดับของสลักเกลียวอยู่ภายใต้แรงดึง เพียงอย่างเดียว เท่านั้น นอกจากนี้ยังสามารถเปลี่ยนใหม่ได้ง่าย ถ้าสลักเกลียวขาดหรือเกลียวขาด



รูปที่ 2.14 สลักเกลียวและแป้นเกลียว

2.7.3.2 หมุดเกลียว แตกต่างไปจากสลักเกลียวคือ ให้ขันเข้าไปในชิ้นงาน ชั้นหนึ่งที่ต้องการ ยึดโดยมิต้องใช้แป้นเกลียว ดังรูปที่ 2.15 ใช้กับงานที่ไม่อาจใช้สลักเกลียวได้ เนื่องจากมีเนื้อที่ไม่พอ หรือใช้กับรอยต่อที่ไม่มีการถอดบ่อยนัก เพราะจะทำให้เกลียวตัวเมียบนชิ้นงานเสียหายได้ การยึดที่แน่นอน โดยใช้หมุดเกลียวจะต้องขันเกลียวเข้าไปในชิ้นงานไม่น้อยกว่าหนึ่งเท่าครึ่งของขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางระของหมุดเกลียวเมื่อขันงานเป็นเหล็กกล้า แต่ถ้าชิ้นงานเป็นเหล็กหล่อก็ใช้เป็นสองเท่าของขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางระของหมุดเกลียว

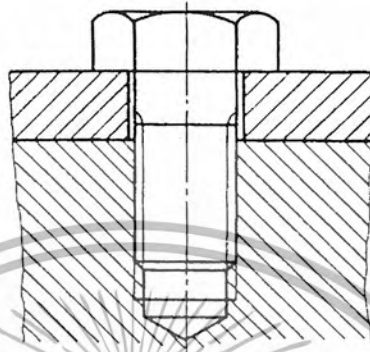

รูปที่ 2.15 หมุดเกลียว

2.7.3.3 สลักเกลียวสตัด สลักเกลียวสตัดมักเรียกขานว่าสตัด เป็นแท่งทรงกระบอก มีเกลียวที่ปลายทั้งสองข้าง การยึดด้วย สตัด เข้าไปในชิ้นงานชั้นหนึ่งซึ่งมีเกลียวชั้นที่ปลายอีกข้างหนึ่ง ดังรูปที่ 2.16



รูปที่ 2.16 สลักเกลียวสตัด


การยึดด้วยสตั๊ดใช้แทนการยึดด้วยสลักเกลียว ในงานที่มีลักษณะดังต่อไปนี้

1. เมื่อไม่สามารถสอดสลักเกลียวผ่านชิ้นงานได้ เนื่องจากชิ้นงานหนาหรือสลักเกลียวจะทะลุผ่านชิ้นงานอื่นที่ไม่ต้องการ

2. เมื่อรอยต่อนั้นต้องการถอดบ่อยๆ และถ้าหมุนเกลียวเข้าออกผ่านชิ้นงานที่ทำด้วยเหล็กหล่อหรือ โลหะเบา ผสม จะทำให้เกลียวเสียหาย


3. ต้องการยึดรอยต่อหลายๆ จุด เมื่อใช้สตั๊ดจะทำให้ง่ายต่อการประกอบให้ตรงศูนย์ เช่น การยึดฝาสูบ เป็นต้น โดยปกติถ้าขันสตั๊ดเข้าไปในเหล็กกล้ามักขันให้ลึกไม่น้อยกว่า 1 เท่า ของขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ระบุของเกลียว แต่ถ้าเป็นเหล็กหล่อก็ให้ขันไม่น้อยกว่าหนึ่งเท่าครึ่ง ทั้งนี้เพื่อป้องกันเกลียวขาดและทำให้มีความเสียดทาน ระหว่างผิวสัมผัสเพียงพอขนาดหมุนเป็นเกลียวสตั๊ด เหมาะสำหรับใช้ยึดฝาสูบของเครื่องยนต์ ให้ติดกับเสื้อสูบของเครื่องยนต์

2.7.3.4 หมุดเกลียวจักรกล เป็นหมุดเกลียวขนาดเล็กมีรูปร่างต่างๆ กัน ส่วนมากที่หัวมักจะ มีร่องเพื่อใช้ไขควงขันได้ โดยทั่วไปจะใช้กับงานประกอบชิ้นงานขนาดเล็ก เช่น ทิมพ์ดีด หมุดเกลียวจักรกลลักษณะต่างๆ ดูได้จาก รูปที่ 2.17

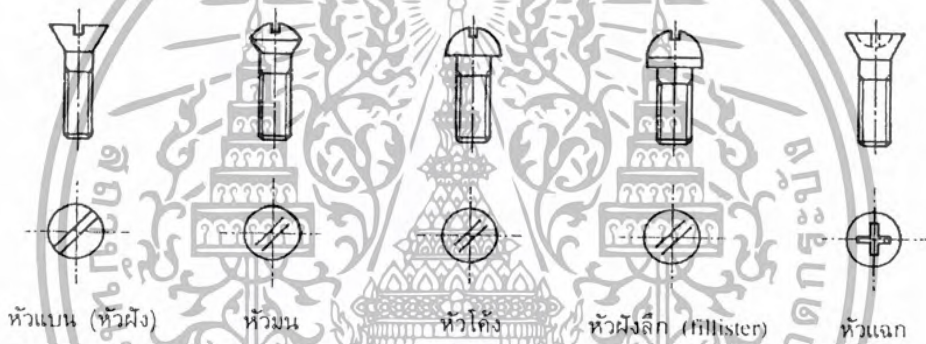

รูปที่ 2.17 หมุดเกลียวจักรกล

2.7.3.5 หมุดเกลียวปรับ เป็นหมุดเกลียวชนิดกึ่งยึด ใช้ป้องกันการเกิดการเคลื่อนที่ เคลื่อนที่สัมพัทธ์ ระหว่างผิวเลื่อนสองผิวที่อยู่ติดกัน โดยใช้ผล จากความเสียดทาน เช่น ยึดปลอกเพลลาให้ติดกับเพลลา ยึดคัมล้อสายพานให้ติดกับเพลลา เป็นต้น หมุนเกลียวปรับ มีหัวและปลายต่างๆ กัน ดังรูป 2.18 ปลายของหมุดเกลียวปรับจะต้องทำให้แข็ง เพื่อป้องกันการสึกหรอและมักใช้กับการส่งแรงน้อยๆ ขนาดของหมุดเกลียวปรับ  $d$  ที่เหมาะสมกับเพลลาขนาด  $d$  หาได้จากสมการที่ได้จากประสบการณ์ ของผู้ที่ชำนาญการออกแบบคือ  $d = 0.125D + 8$

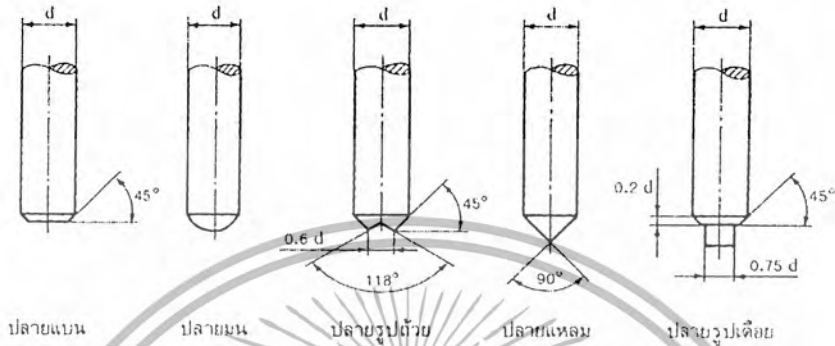

รูปที่ 2.18 หมุดเกลียวปรับ

## 2.7.4 อุปกรณ์ล็อก


ในการยึดชิ้นงานให้ติดกันด้วยเกลียวทั่วไปจะต้องคิดถึงแรงสองชนิด ซึ่งรอยต่อมีผลตรงข้ามกันคือ

2.7.4.1 แรงที่ทำให้รอยต่อหลวม ซึ่งเกิดจากแรงในแนวแกน พยายามทำให้เกลียวคลายตัวหรือเกิดจากการสั่นสะเทือน

2.7.4.2 แรงที่เกิดจากการเสียดทานซึ่งต้านทานการคลายตัวของเกลียว การออกแบบรอยต่อด้วยเกลียวจะออกแบบให้มีแรงเสียดทานเพื่อป้องกันเกลียวคลายตัว ปกติรอยต่อจะต้องแน่นเมื่ออยู่ภายใต้แรงนิ่ง แต่อย่างไรก็ตาม รอยต่อส่วนมากจะอยู่ภายใต้การเปลี่ยนแปลงหรือมีการสั่นสะเทือนซึ่งจะทำให้รอยต่อหลวมได้ ดังนั้นรอยต่อประเภทนี้จึงต้องมีอุปกรณ์เพิ่มเติม เพื่อต่อต้านการคลายตัวแทนที่จะใช้แรงเสียดทานจากเกลียวแต่เพียงอย่างเดียว อุปกรณ์ล็อกมีใช้กันอยู่มาก ซึ่งอาจแบ่งได้เป็น 2 ชนิดใหญ่คือ

1. อุปกรณ์ล็อกโดยอาศัยแรงเสียดทาน
2. อุปกรณ์ล็อกการเคลื่อนที่โดยตรง(positive locked)

2.7.4.3 อุปกรณ์ล็อกโดยอาศัยแรงเสียดทาน ใช้ป้องกันการคลายตัวของแป้นเกลียวจากสลักเกลียวหรือสตั๊ด โดยเพิ่มการเสียดทานที่เกลียวให้มากขึ้นดังรูปที่ 2.19

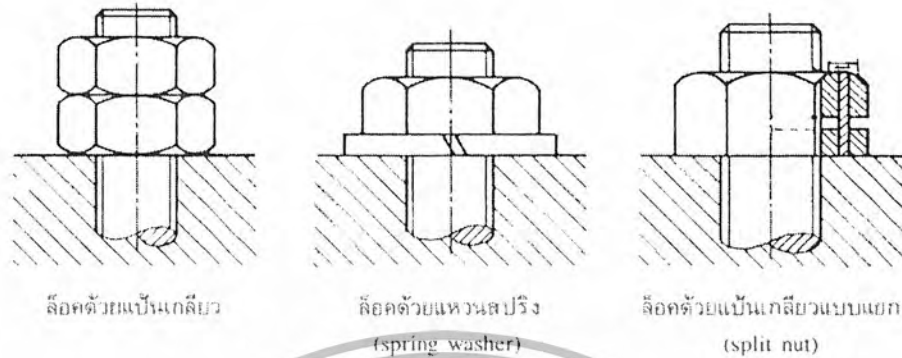

ล็อกด้วยแป้นเกลียว

ล็อกด้วยแหวนสปริง (spring washer)

ล็อกด้วยแป้นเกลียวแบบแยก (split nut)

รูปที่ 2.19 อุปกรณ์ล็อกโดยอาศัยความเสียดทาน

2.7.4.4 อุปกรณ์ล็อกการเคลื่อนที่โดยตรง ใช้ป้องกันการคลายตัวของแป้นเกลียวโดยใช้สลิตพิน(split pin) คอตเตอร์พิน(cotter pin) แหวนสปริงหรืออุปกรณ์ล็อกอย่างอื่น ๆ ดังรูปที่ 2.20



ล็อกด้วยสลัก

ล็อกด้วยแป้นเกลียวแบบหัวผ้า (castle nut)

ล็อกด้วยแผ่นกันคลาย (star washer)

รูปที่ 2.20 อุปกรณ์ล็อกเคลื่อนที่โดยตรง

### 2.7.5 คุณสมบัติทางกลของสลักเกลียว

กระทรวงอุตสาหกรรมได้จัดทำโดยสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมได้กำหนดมาตรฐานคุณสมบัติของสลักเกลียว สมุดเกลียว และสตั๊ด ใน มอก. 171-2519 มาตรฐานระหว่างประเทศ ISO/R898/1-1968(E)ซึ่งทำจากเหล็กกล้าคาร์บอนหรือเหล็กกล้าผสมโลหะอื่น โดยที่ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางระนาบของเกลียวจะต้องไม่โตกว่า 39 มิลลิเมตร

การใช้ชื่อของสลักเกลียว หมุดเกลียว และสตั๊ดเกลียว บอกได้โดยใช้ตัวเลขสองตัว ซึ่งมีความหมายดังนี้

- เลขตัวแรกบอค่า 1/100 ของค่าความต้านแรงดึงต่ำสุด มีหน่วยเป็น  $N/mm^2$
- เลขตัวที่สองบอค่าประมาณ 1/10 ของอัตราส่วนที่คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ ระหว่างค่าความต้านแรงดึงครากต่ำสุดกับค่าความต้านทานต่ำสุด

ค่าความต้านแรงดึงคราก โดยประมาณ อาจหาได้จากผลคูณของเลขตัวแรกกับตัวที่สองแล้วคูณด้วยสิบ เช่น

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

สลักเกลียวมีค่าคุณสมบัติ 4.6 มีความต้านแรงดึงต่ำสุดคือ  $4 \times 100 = 400 \text{ N/mm}^2$

อัตราส่วนระหว่างความต้านแรงดึงครากต่ำสุดกับความต้านแรงดึงต่ำสุดคือ  $6 \times 10 = 60\%$

มีความต้านแรงดึงคราก โดยประมาณ  $4 \times 6 \times 10 = 240 \text{ N/mm}^2$  คุณสมบัติทางกลของสลักเกลียว หมุดเกลียว และสตั๊ดชั้นคุณสมบัติ(property class) ต่างๆ

## 2.8 สปริง

### 2.8.1 วัสดุสำหรับทำลวดสปริง

จุดประสงค์ของการใช้สปริง ส่วนมากจะเป็นในรูปของการเก็บพลังงานเอาไว้ในตัวสปริงความเค้นที่เกิดขึ้นในสปริงขณะใช้รับแรงจะมีค่าสูงมาก ดังนั้นจึงต้องนำวัสดุที่มีความแข็งแรงสูงมาใช้ทำสปริง โดยทั่วไปเหล็กสำหรับใช้ทำสปริงจะมีเหล็กที่มีคาร์บอนสูงกว่า 0.5% แล้วผ่านกรรมวิธีทางความร้อนเพื่อให้มีความยืดหยุ่นสูง เนื่องจากความสามารถในการยืดหยุ่นเป็นคุณสมบัติที่สำคัญของสปริง ทั้งนี้เพื่อให้สปริงมีการหดได้มาก เนื่องจากนี้แล้วยังมีวัสดุประเภทโลหะผสม เหล็กกล้าไร้สนิม และอื่น ๆ ที่ต้องใช้กับงานเป็นพิเศษ เพื่อป้องกันการกัดกร่อนหรือทนทานต่ออุณหภูมิสูง

### 2.8.2 คุณสมบัติทางกลของลวดสปริง

ค่าความต้านแรงของวัสดุที่ใช้ทำลวดสปริงจะเปลี่ยนแปลงไปตามขนาดของลวดสปริงดังนั้นจึงเขียนรูปของสมการที่ใช้หาค่าความต้านแรงของวัสดุลวดสปริงที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางใด ๆ ได้ดังนี้คือ

$$\sigma_u = \frac{A}{d^3} \quad (2.29)$$


$$\tau_n = \frac{B}{d^3} \quad (2.30)$$

โดยที่  $\sigma_u$  คือ ความต้านแรงดึงต่ำสุด  
 $\tau_n$  คือ ความต้านแรงเฉือนทนทาน  
 $d$  คือ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของลวดสปริง มิลลิเมตร

ค่าคงที่โดยประมาณของสมการที่ 2.29 และสมการที่ 2.30 ค่าความต้านแรงมีหน่วยเป็น นิวตัน/มิลลิเมตร<sup>3</sup> และค่าต่าง ๆ เหล่านี้เป็นค่าที่เรียบเรียงมาจากหนังสือของ V.M.FAIRE'S เพื่อใช้เป็นตัวอย่างข้อมูลสำหรับแบบฝึกหัดในการคำนวณ ถ้ามีความจำเป็นที่จะต้องใช้สมการที่ 2.30 และ 2.31 กับลวดสปริงที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางต่ำกว่าค่าในตาราง ก็อนุโลมให้สามารถใช้ได้

### 2.8.3 ความเค้นในแรงสปริง

- พิจารณาสปริงขดซึ่งรับแรงกด  $F$  ในแนวแกนของสปริงดังรูปที่ 2.13 (ก) และให้
- $D_0$  คือเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของขดสปริง
  - $D_i$  คือเส้นผ่านศูนย์กลางภายในของขดสปริง
  - $D = (D_0 + D_i)/2$  เป็นเส้นผ่านศูนย์กลางเฉลี่ยของขดสปริง
  - $d$  คือเส้นผ่านศูนย์กลางของขดลวดสปริง

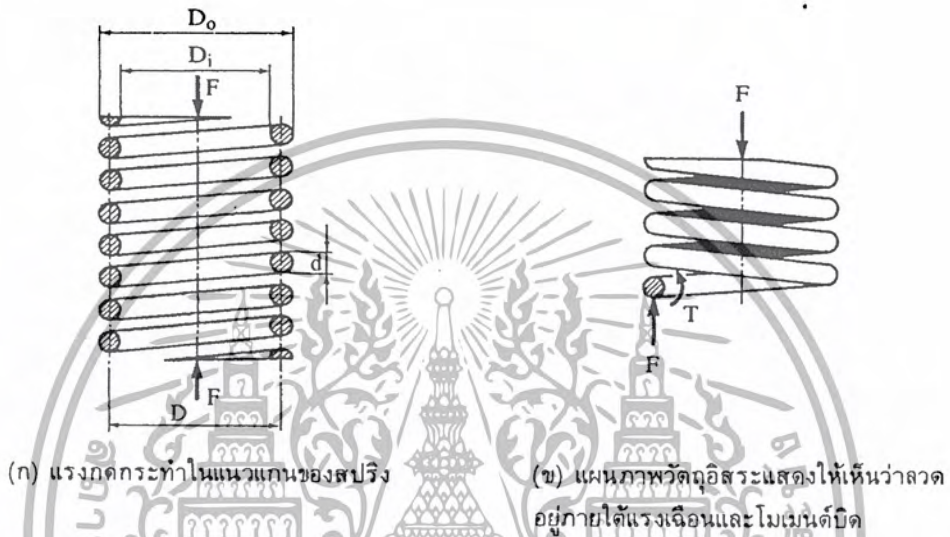

รูปที่ 2.21 สปริงขด

ให้ตัดส่วนหนึ่งของสปริงออกมาพิจารณาจะเห็นได้ว่า ลวดสปริงอยู่ภายใต้แรงภายใน  $F$  และโมเมนต์  $T$  ดังรูปที่ 2.21(ข) ค่าความเค้นเฉือนสูงสุดที่เกิดขึ้นในลวดสปริงคือ

$$\tau = \frac{Tr}{J} + \frac{F}{A} \quad (2.31 ก)$$

แต่  $T = \frac{FD}{2}$

และ  $\frac{J}{r} = \frac{(\pi d^4 / 32)}{d / 2}$

และ  $A = \frac{\pi d^2}{4}$

ดังนั้นจึงเขียนสมการที่ (2.31 ก) ใหม่ได้เป็น

$$\tau = \frac{8FD}{\pi d^3} + \frac{4F}{\pi d^2} \quad (2.31 ข)$$

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ถ้าให้  $C = D/d$  ซึ่งเรียกว่าค่านีสปริง สมการที่ 2.31 (ข) จะจัดรูปใหม่ได้เป็น

$$\tau = K_s \frac{8FD}{\pi d^3} \quad (2.31ค)$$

โดยที่ 
$$K_s = 1 + \frac{0.5}{C}$$


ค่า  $K_s$  นี้เรียกว่าตัวประกอบความเค้นเฉือนเป็นค่าทำให้ความเค้นเฉือนเพิ่มขึ้นอันเนื่องมาจากความเค้นเฉือนตรง  $\frac{F}{A}$  ในการคำนวณที่ผ่านมาได้ใช้ความเค้นเฉือนเนื่องจาก โมเมนต์แรงบิด  $\frac{T_r}{J}$  ซึ่งเป็นสูตรสำหรับการบิดชิ้นส่วนตรง เช่น เพลา แต่ในสปริงเส้นลวดบิดบนไปตามความโค้งของสปริงทำให้เกิดความเค้นหนาแน่นสูงสุดบริเวณด้านในของสปริงชด วาห์ล (Wahl) ได้เสนอให้มีการแก้ไขความเค้นในสมการที่ 2.31 (ค) โดยเพิ่มตัวประกอบความโค้ง ( $K_c$ ) เข้าไปในสมการค่าตัวประกอบความเค้นหนาแน่นดังกล่าวนี้สามารถคำนวณได้จากสมการ

$$K = K_c K_s = \frac{4C-1}{4C-4} + \frac{0.615}{C} \quad (2.32)$$

ค่า  $K$  นี้เรียกว่าองค์ประกอบของวาห์ล ซึ่งสามารถหาค่าได้โดยการคำนวณจากสมการที่ 2.32 หรืออ่านค่าได้จากรูปที่ 2.22 ดังนั้นความเค้นเฉือน ในสมการที่ 2.31 ก จึงกลายเป็น

$$\tau = K \frac{8FD}{\pi d^3}$$

$$\tau = K \frac{8FC}{\pi d^2} \quad (2.33)$$

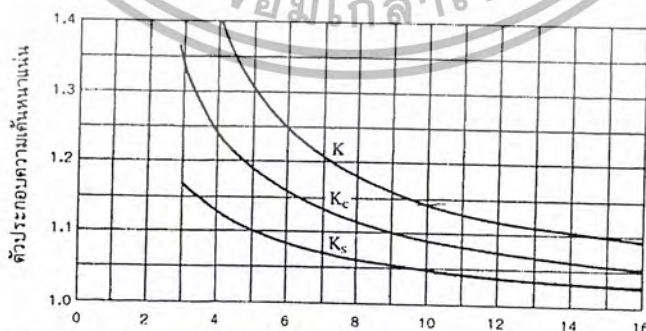


รูปที่ 2.22 ค่าตัวประกอบความเค้นหนาแน่นสำหรับสปริงขดรับแรงดึงและรับแรงกด

การกระจายความเค้นเฉือนในเส้นลวดสปริงซึ่งเกิดจากโมเมนต์  $T$  และแรงเฉือน  $F$  จะดูได้จากรูปที่ 2.23 ก และรูปที่ 2.23 ข เมื่อรวมความเค้นเฉือนที่เกิดขึ้นดังรูปที่ 2.23 ก และรูปที่ 2.23 ข ก็จะได้ความเค้นเฉือน

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา หรือต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้


ดังรูปที่ 2.23ค แต่เมื่อรวมความเค้นหนาแน่นอันเนื่องมาจากความโค้งของลวดสปริงเข้าไปด้วยจะได้ดังรูปที่ 2.23ง ซึ่งจะเห็นได้ว่าความเค้นเฉือนสูงสุดเกิดขึ้นที่ด้านในของลวดสปริง

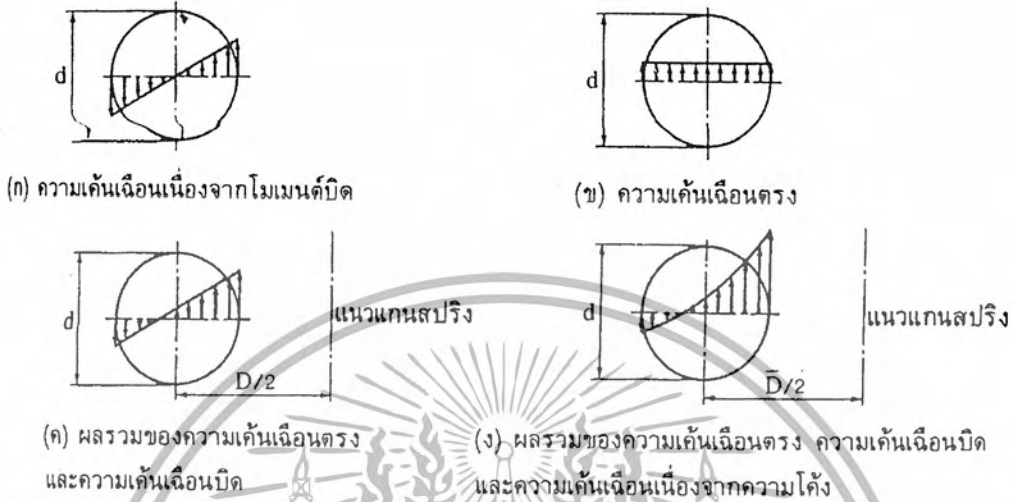

รูปที่ 2.23 การรวมความเค้นในสปริงขาด

ถ้าให้ระยะพิชช์ของสปริงยาว  $P$  และให้นำสปริงหนึ่งรอบมาคลี่ออก มุม  $\alpha$  คือ  $\tan \alpha = \frac{P}{\pi D}$


สำหรับสปริงรับแรงกด ถ้ามุมของสปริงขณะที่ไม่มีแรงภายนอกกระทำทำเด็ก กว่า  $12^\circ$  แล้วก็ให้ถือว่าสปริงชนิดนั้นมีขีดใช้ได้

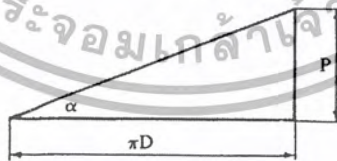

รูปที่ 2.24 มุมของสปริง

### 2.8.4 การยึดหดของสปริงขด

ในการหาการยึดหดของสปริงให้พิจารณาขดสปริง ซึ่งตัดออกมาเป็นชิ้นเล็ก ๆ ยาว  $dx$  ก่อนมีแรงมากระทำในแนวตั้ง ส่วนของลวดสปริงนี้จะอยู่ที่ A หลังจากรับแรงภายนอกแล้วลวดสปริงจะเลื่อนมาอยู่ที่ตำแหน่ง B โดยมีการขยับตัว  $d\delta$  และมุมบิดเล็กน้อย ของลวดเท่ากับ  $d\phi$  นั่นคือเส้น  $ab$  จะบิดมาอยู่ที่ตำแหน่ง  $ac$  จากสูตรการบิด

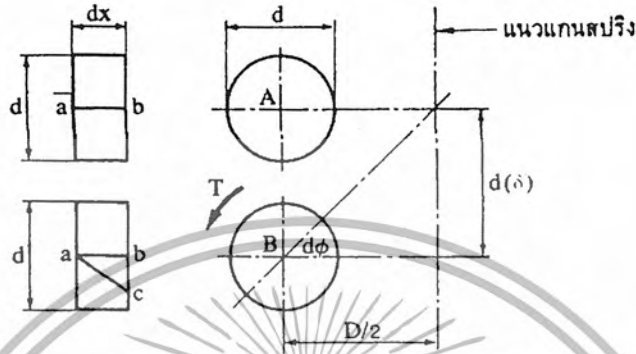

รูปที่ 2.25 การยึดหดของลวดสปริง

ถ้ามุมบิดบนลวดสปริงชิ้นเล็ก ๆ นี้เล็กมาก (เนื่องจากสปริงมีขดถี่) ระยะขยับตัวคือ

$$d\delta = \frac{D(d\phi)}{2} = \frac{TD(dx)}{2GJ} \tag{2.34}$$

ถ้าสปริงมีความยาวทั้งหมด  $L$  ระยะขยับตัวทั้งหมดคือ


$$\delta = \frac{TD}{2GJ} \int dx = \frac{TDL}{2GJ} \tag{2.35}$$

ถ้าจำนวนขดทำการ (active coils) เท่ากับ  $n$  ขด ความยาว  $L$  ของสปริง  $n$  ขด โดยประมาณเท่ากับ  $\pi Dn$  และเมื่อแทนค่า  $T = FD/2$  และ  $J = (\pi/32)d^4$  ลงในสมการที่ 2.36 จะได้ว่า

$$\delta = \frac{8FD^3n}{Gd^4} = \frac{8FC^3n}{Gd} \tag{2.36}$$

### 2.8.5 จำนวนขดทำการ

สปริงขดรับแรงกดที่ใช้งานอยู่ทั่ว ๆ ไปจะมีปลายทั้งสองในลักษณะดังรูปที่ 2.26 โดยปกติแล้วต้องการให้ปลายสปริงสัมผัสกับสิ่งที่สปริงกดอยู่ให้มากที่สุด ในบางกรณีสปริงตั้งอยู่ในช่องซึ่งมีพื้นที่กคที่เรียบแบน ดังนั้นจึงนิยมตัดปลายสปริงชนิดนี้ให้เรียบเป็นฐานตั้ง เนื่องจากขดส่วนที่ตัดปลายจะสูญเสียผลในการเป็นสปริงไปมาก ฉะนั้นการคำนวณจึงให้หักเอาจำนวนขดเหล่านี้ออก จำนวนที่ขดเหลืออยู่ทั้งหมดเรียกว่า ขดทำการ ซึ่งก็เป็นค่าโดยประมาณเท่านั้น ถ้าให้  $n$  เป็นจำนวนขดทั้งหมดของสปริงขดก็จะคิดจำนวนขดทำการได้ดังนี้

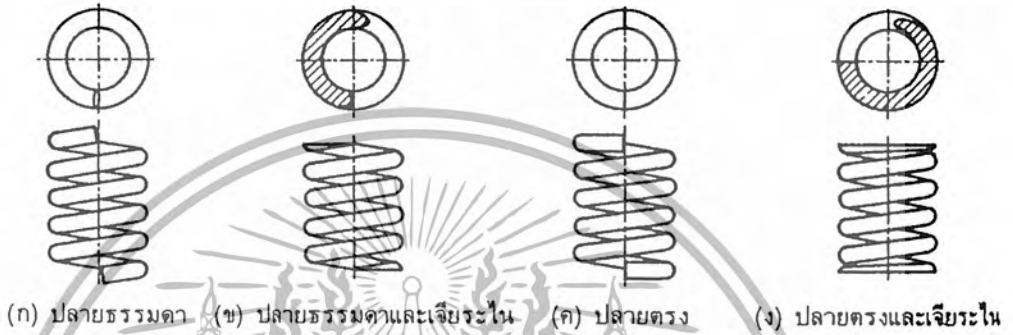


รูปที่ 2.26 ปลายสปริงขดรับแรงกด

ปลายธรรมดา(plain ends)	$n = n_c$
ปลายธรรมดาและเจียรไน(ground end)	$n = n_c - 1$
ปลายตรง(square ends)	$n = n_c - 1.5$
ปลายตรงและเจียรไน	$n = n_c - 2$

### 2.8.6 ระยะยวบตัวใช้งาน

ความยาวของสปริงขดในขณะที่ยังไม่มีแรงภายนอกกระทำเรียกว่า ความยาวอิสระ  $L_i$  ดังรูปที่ 2.26 (ก) เมื่อมีแรงภายนอกมากดสปริงชนิดนี้ให้ทุกขดติดกันพอดีดังรูปที่ 2.26 (ค) ความยาวของสปริงขดขณะนี้เรียกว่า ความยาวแข็งตัว (solid height)  $L_s$  แรงและความเค้นในขณะนี้เรียกว่า แรงแข็งตัว (solid force) และความเค้นแข็งตัว (solid stress) ตามลำดับ

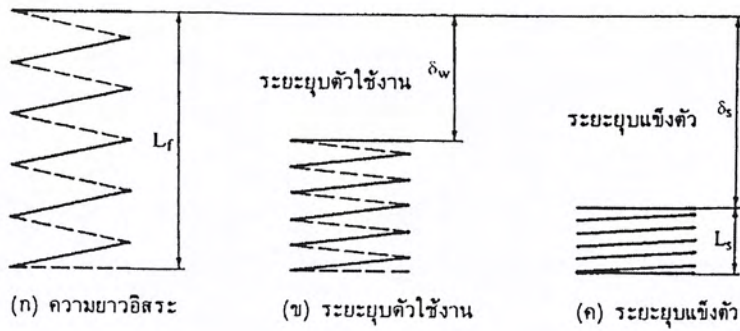

รูปที่ 2.27 ระยะยุบตัวของสปริงชนิด

สำหรับการออกแบบสปริงให้รับแรง  $F$  สูงสุดขณะใช้งาน โดยที่สปริงจะยุบตัวลงไป  $\delta_w$  ค่า  $\delta_w$  นี้จะเรียกว่า ระยะยุบตัวใช้งาน ดังรูปที่ 2.27 (ข) ถ้าให้ระยะยุบแข็งตัว (solid deflection)  $\delta_s$  เป็นผลต่างระหว่างความยาวอิสระและความยาวแข็งตัวจะได้ว่า

$$\delta = L_f - L_s \quad (2.37)$$

ก็จะทำให้สามารถเผื่อการยุบตัวของสปริงให้มีการยุบตัวมากกว่าระยะยุบตัวใช้งานได้อย่างมีหลักเกณฑ์พอสมควร โดยใช้ค่าความเผื่อการกดติด (clash allowance) ซึ่งมีนิยามว่า

$$\text{ความเผื่อการกดติด} \quad r_c = \frac{\delta_s - \delta_w}{\delta_w} \quad (2.38)$$

ค่าความเผื่อการกดติดนี้เป็นอัตราส่วนที่แสดงถึงเปอร์เซ็นต์ของระยะยุบตัว ที่อาจจะมีได้เกินกว่าระยะยุบตัวใช้งาน โดยทำหน้าที่ให้ความปลอดภัยแก่การใช้งานยิ่งขึ้นไปอีก ค่า  $r_c$  นี้แนะนำให้ใช้ประมาณ 0.20 ซึ่งก็หมายความว่าสามารถใช้สปริงรับแรงเพิ่มขึ้นมากกว่าแรงที่ใช้ออกแบบอีก 20% สปริงทุกชนิดจึงจะติดกันหมด จึงเป็นการป้องกันมิให้ผิวหน้าของสปริงเสียหายเนื่องจากการสัมผัสและเสียดสีกันระหว่างขดได้ อีกประการหนึ่งถ้าสปริงยุบตัวจนถึงความยาวแข็งตัว สปริงก็จะหมดคุณสมบัติในการใช้งานรับแรงต้านสะเทือนหรืออื่น ๆ ตามต้องการไป

## 2.8.7 การออกแบบสปริงขดรับแรงกด

การออกแบบสปริงมักจะต้องใช้วิธีทดลองแก้ความคลาดเคลื่อน (trial-and-error) บางครั้งก็มีข้อจำกัดอย่างอื่นซึ่งทำให้การออกแบบยากขึ้นไปอีก เช่น ขนาดจำกัดของช่องสำหรับใส่ขดสปริง เป็นต้น โดยปกติแล้วสปริงขดจะขยายตัวกว้างออกเล็กน้อยเมื่ออยู่ภายใต้แรงกด ดังนั้นในกรณีที่มีช่องว่างจำกัดก็อาจจะต้องเหลือช่องไว้โดยรอบสปริงประมาณ  $d/4$  การขยายตัวของสปริงอาจจะประมาณค่าได้จากสมการ

$$\bar{D}_0 = [D_0^2 + 0.1\epsilon^2]^{1/2} \quad (2.39)$$

โดยที่  $\bar{D}_0$  คือ เส้นผ่านศูนย์กลางกลางภายนอกของสปริงขดหลังขยายตัว  
 $D_0$  คือ เส้นผ่านศูนย์กลางกลางภายนอกของสปริงขดก่อนขยายตัว

$$\epsilon = \frac{L_f - d(n_t - n)}{n} \quad (2.40)$$

การคำนวณเกี่ยวกับสปริงขดอาจจะแบ่งออกได้เป็น 2 วิธีคือ

2.8.7.1 คิดว่าแรงที่มากกระทำต่อตัวสปริง เป็นแบบอยู่นิ่ง แล้วคิดว่าแรงที่กระทำกับสปริงนั้นจัดอยู่ในงานประเภทใด ซึ่งแบ่งออกเป็น


- (ก) งานเบา (light service) หมายถึงแรงที่มากกระทำตลอดอายุการใช้งานของสปริงไม่เกิน  $10^4$  ครั้ง
- (ข) งานปานกลาง (average service) หมายถึงแรงที่มากกระทำตลอดอายุการใช้งานของสปริงอยู่ระหว่าง  $10^4$  ถึง  $10^6$  ครั้ง
- (ค) งานหนัก (severe service) หมายถึงแรงที่มากกระทำตลอดอายุการใช้งานของสปริงมากกว่า  $10^6$  ครั้ง

2.8.7.2 พิจารณาว่าแรงเปลี่ยนแปลงจากค่าสูงสุด ไปถึงต่ำสุด แล้วคำนวณออกแบบสปริงโดยใช้สมการลักษณะเดียวกับโซเคอร์เบอร์

# บทที่ 3

## แผนการดำเนินงานและการออกแบบ

### 3.1 แผนการดำเนินงาน

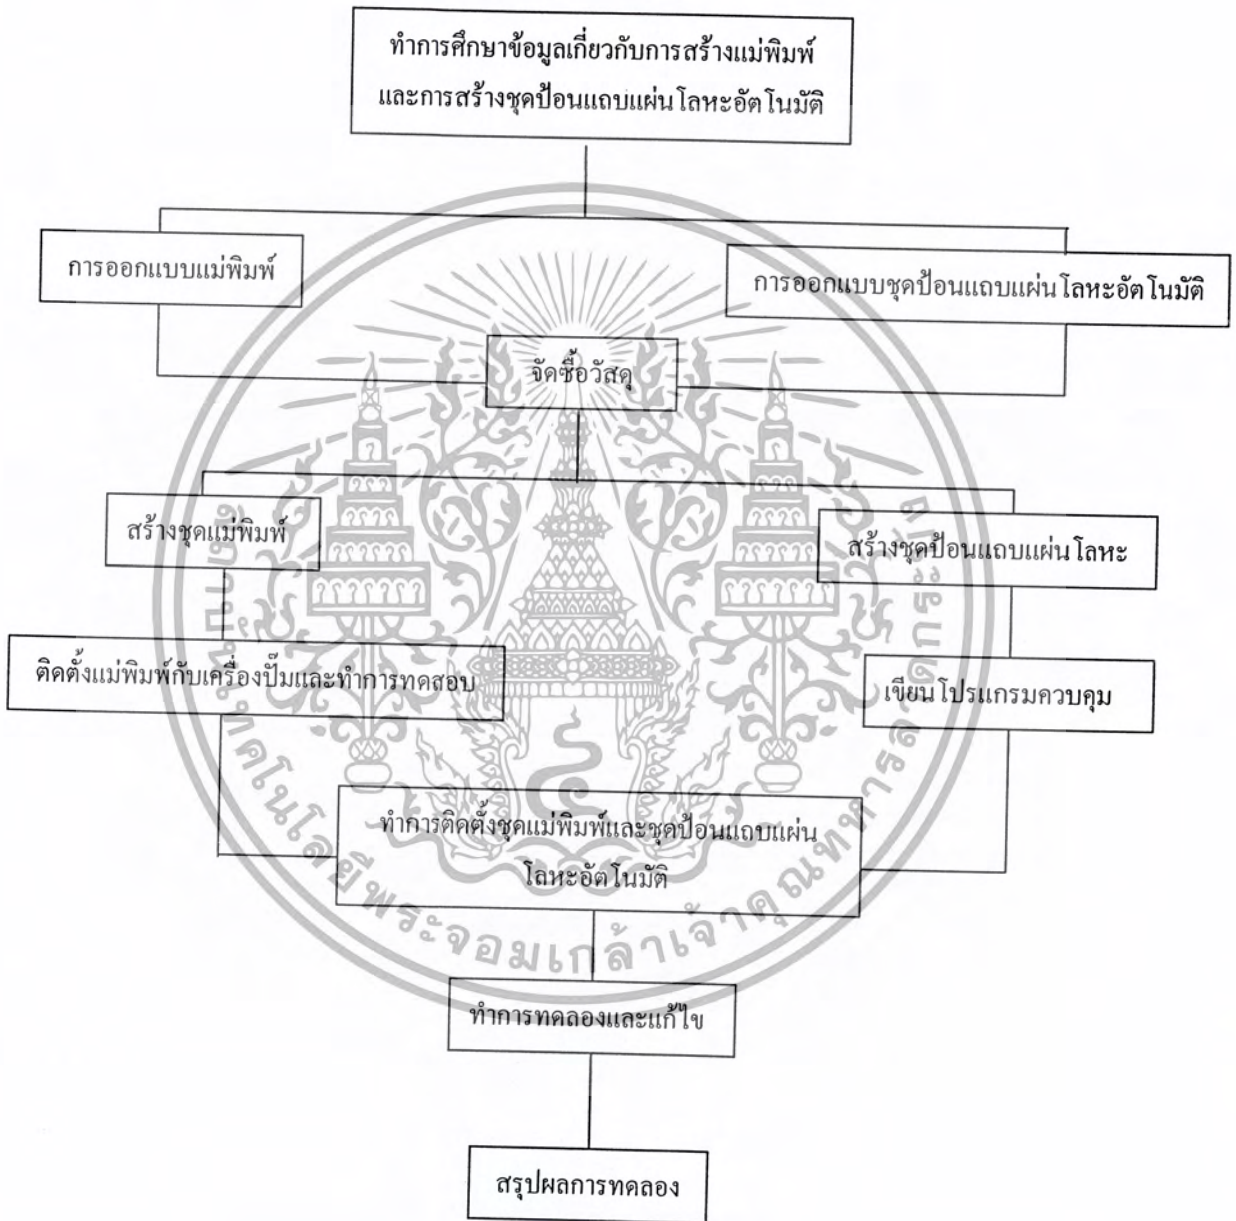


รูปที่ 3.1 รูปแผนการดำเนินงาน

### 3.2 การออกแบบ

การออกแบบแบ่งเป็น 2 ส่วนดังนี้

1. แบบชุดแม่พิมพ์ขึ้นรูป
2. แบบชุดป้อนแผ่นแถบ โลหะอัด โนมัติ


#### 3.2.1 แบบชุดแม่พิมพ์

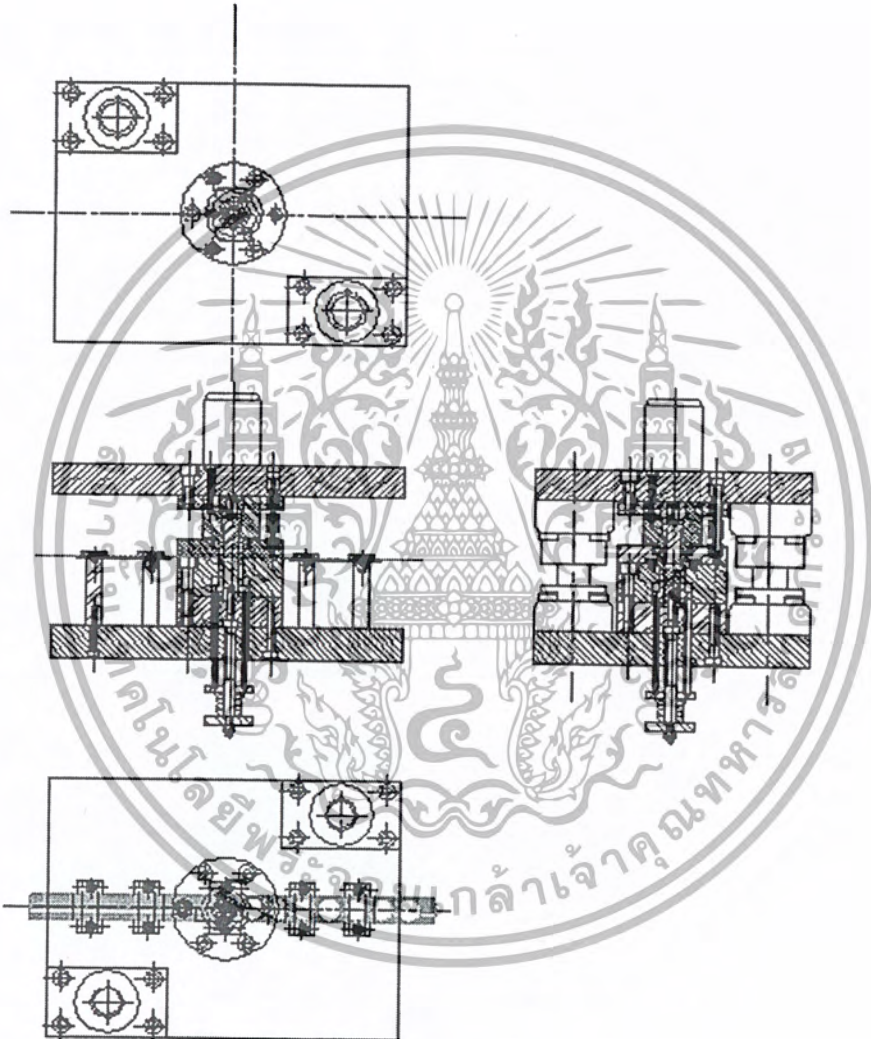


รูปที่ 3.2 ภาพประกอบแม่พิมพ์ขึ้นรูป

- คำนวณชุดแม่พิมพ์ปั๊มขึ้นรูปฝาหลอดยาหลอม
- คำนวณแผ่นขึ้นงานก่อนการขึ้นรูป
- คำนวณหาช่วงที่มีการดึงขึ้นรูปสูงสุด
- คำนวณแรงในการจับยึดชิ้นงาน
- คำนวณแรงดันที่แผ่นจับยึดชิ้นงาน
- คำนวณแรงในการจับยึดชิ้นงาน
- คำนวณแรงในการดึงขึ้นรูป
- คำนวณแรงที่ทำให้เกิดการแตก
- คำนวณระยะเพื่อช่องว่างของแม่พิมพ์
- คำนวณรัศมีคาย
- คำนวณรัศมี พันธ์
- คำนวณความยาวพันธ์
- คำนวณความหนาคาย
- คำนวณความหนาสติปเปอร์เพลท และ พันธ์เพลท

### 3.2.2 แบบชุดปั๊มแผ่นแลบโลหะอัตโนมัติ

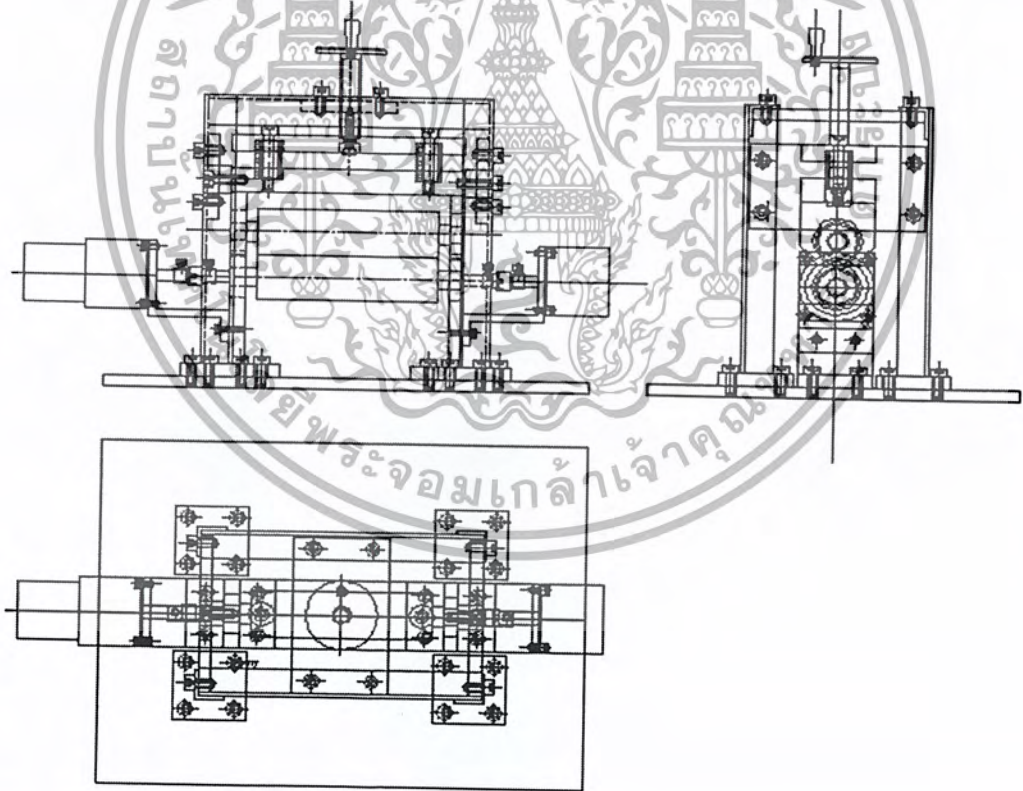

รูปที่ 3.3 ภาพลายแบบชุดปั๊มแผ่นแลบโลหะอัตโนมัติ

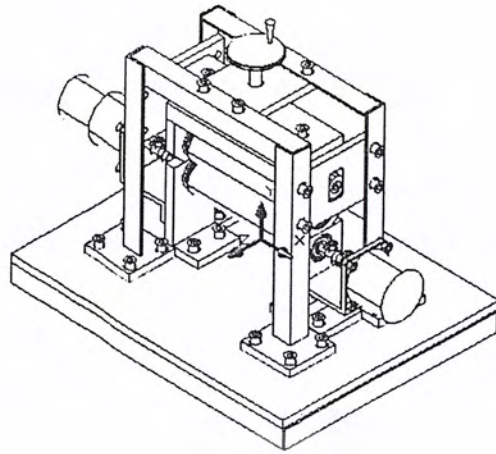

รูปที่ 3.4 ภาพประกอบ 3 มิติชุดป้อนแผ่นแถบโลหะอัตโนมัติ

- จำนวนแรงสปริง
- จำนวนกำลังของมอเตอร์
- จำนวนแรงบิด

### 3.3 รายละเอียดการทำงาน

#### 3.3.1 การจัดสร้างแม่พิมพ์ขึ้นรูป

เป็นขั้นตอนการเตรียมชิ้นส่วนต่าง ๆ ของเครื่องจักรซึ่งจะรวมถึงขั้นตอนการผลิตชิ้นส่วนต่าง ๆ ด้วย

- เก็บข้อมูลทางด้านราคาวัสดุทั้งหมดที่ใช้ในการสร้างแม่พิมพ์ขึ้นรูปและชุดป้อนแผ่นแถบโลหะอัตโนมัติ
- เสนอราคาวัสดุพร้อมรายละเอียดค่า ๆ แก่อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ
- ตั้งชื่อวัสดุและอุปกรณ์ที่จำเป็นทั้งหมด
- จัดทำพื้นที่ โฮสต์เคอร์
- จัดทำคายซ์โฮสต์เคอร์
- จัดทำแซงค์
- จัดทำพื้นที่เพลท
- จัดทำสติปเปอร์เพลท
- จัดทำคายซ์บล็อก
- จัดทำพื้นที่
- ประกอบพื้นที่เข้ากับแผ่นพื้นที่เพลท
- ประกอบคายซ์เข้ากับคายซ์โฮสต์เคอร์
- ประกอบพื้นที่เข้ากับคายซ์โฮสต์เคอร์
- ประกอบสติปเปอร์เพลทเข้ากับพื้นที่โฮสต์เคอร์
- ประกอบไกด์โพสท์เข้ากับชุดแม่พิมพ์

### 3.3.2 การจัดสร้างชุดป้อนแผ่นแถบโลหะอัตโนมัติ

- จัดทำลูกกลิ้ง 2 ชั้น
- จัดทำมือหมุน
- จัดทำโครงชุดป้อน
- จัดทำตุ้กดาคำสำหรับสวมอัดแบร์ริง
- ประกอบแบร์ริงเข้ากับตุ้กดาคำ
- จัดทำแผ่นรางเลื่อนของลูกกลิ้งควมบน
- จัดทำแผ่นกดสปริงสำหรับปรับแรงกดแผ่นแถบโลหะ
- ประมวลลูกกลิ้งเข้ากับตุ้กดาคำ
- ประกอบมือหมุนเข้ากับแผ่นปรับแรงกดแผ่นแถบโลหะ
- ประกอบแผ่นรางเลื่อนเข้ากับโครงชุดป้อน
- ประกอบมอเตอร์และเอนโคเดอร์เข้ากับลูกกลิ้งตัวล่าง




## บทที่ 4

### ผลการดำเนินงาน


4.1 ผลการดำเนินงานด้านฮาร์ดแวร์ ผลการดำเนินงานด้านฮาร์ดแวร์แบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ ชุดแม่พิมพ์และชุดป้อนแผ่นแถบโลหะอัตโนมัติ

#### 4.1.1 ชุดแม่พิมพ์ขึ้นรูป

ได้ดำเนินการออกแบบชุดแม่พิมพ์โดยการออกแบบแม่พิมพ์เป็นเครื่องปั๊มครั้งเดียวได้ชิ้นงาน 1 ชิ้น ซึ่งสตั๊กันปลดชิ้นงานให้หลุดออกจากคานแล้วจะมีลมเป่าให้ชิ้นงานหลุดออกจากคานตกลงที่เก็บชิ้นงานและสร้างชุดแม่พิมพ์ตามที่ได้ออกแบบไว้จนแล้วเสร็จดังรูปที่ 4.1

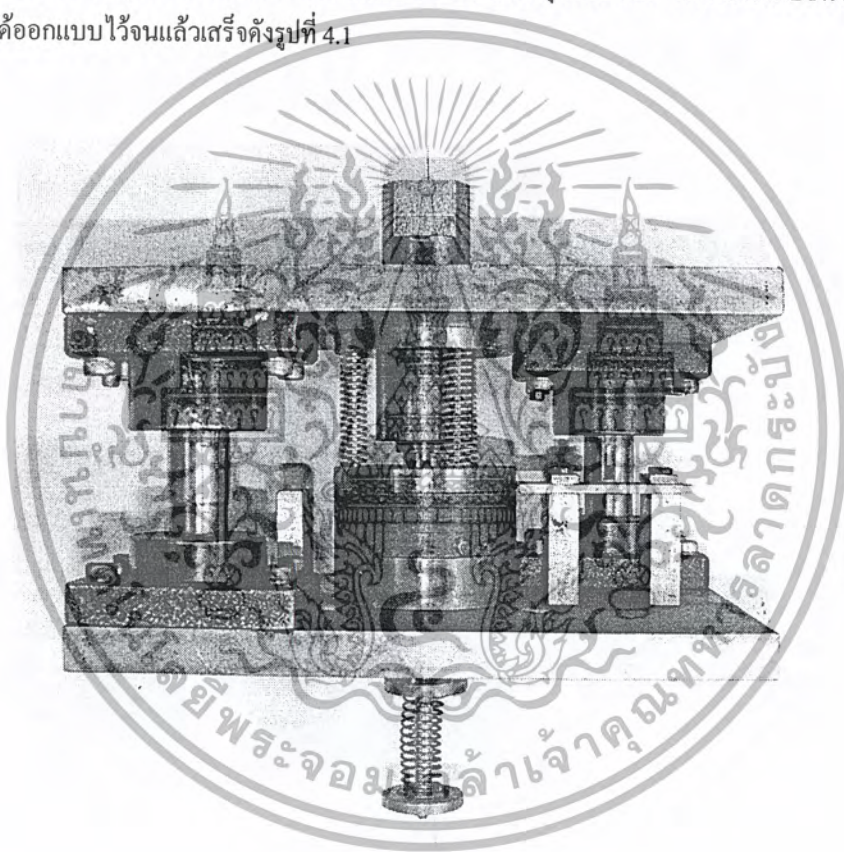

รูปที่ 4.1 ชุดแม่พิมพ์

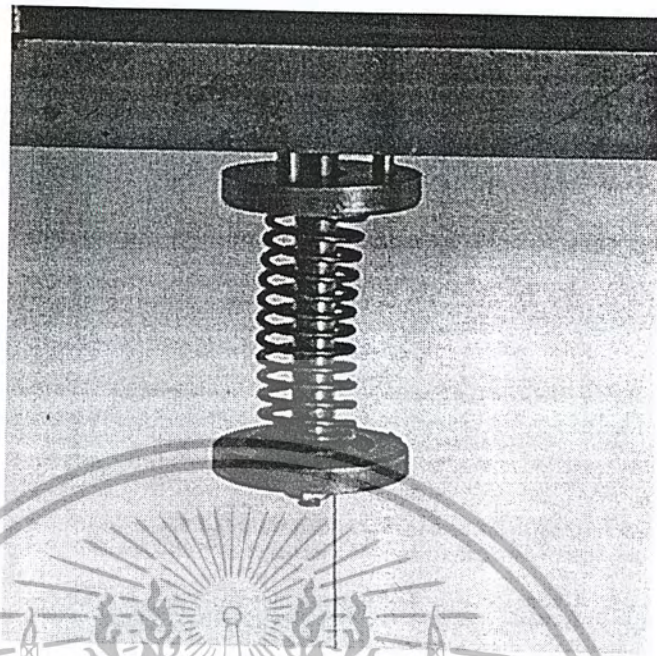


รูปที่ 4.2.สปริงคืนปลด


#### 4.1.2 ชุดป้อนแผ่นแถบโลหะอัดโนมัตติ

ทำการดำเนินการออกแบบชุดป้อนแผ่นแถบโลหะอัดโนมัตติ ออกแบบโดยใช้มอเตอร์กระแสตรงขนาด 24 โวลท์ ขับเพลาป้อนขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 40 มิลลิเมตร และมีเอนโคเดอร์เป็นตัวตรวจสอบระยะทางและส่งสัญญาณกลับไปยังไมโครคอนโทรลเลอร์ และทำการสร้างชุดป้อนแผ่นแถบโลหะอัดโนมัตติตามที่ได้ออกแบบขึ้นต้นจนแล้วเสร็จ ดังรูปที่ 4.3



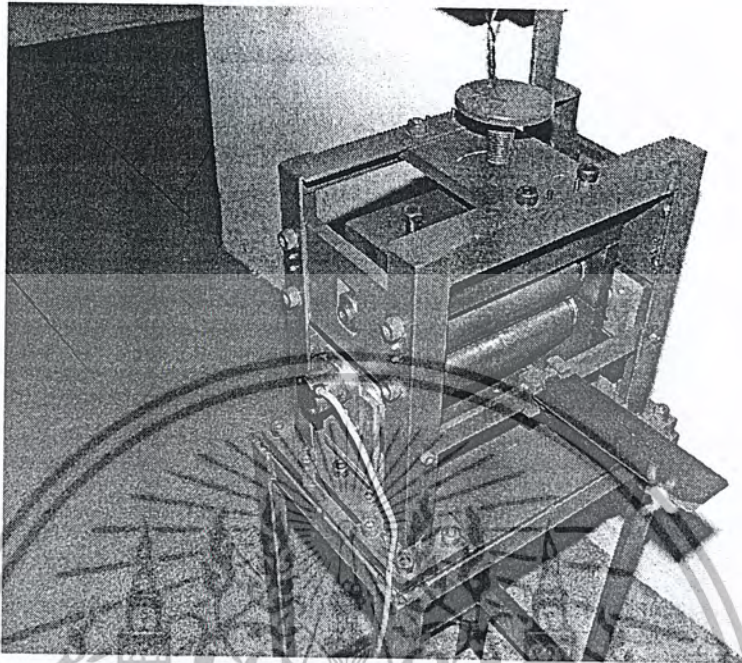

รูปที่ 4.3 รูปชุดป้อนแผ่นแถบโลหะอัตโนมัติ

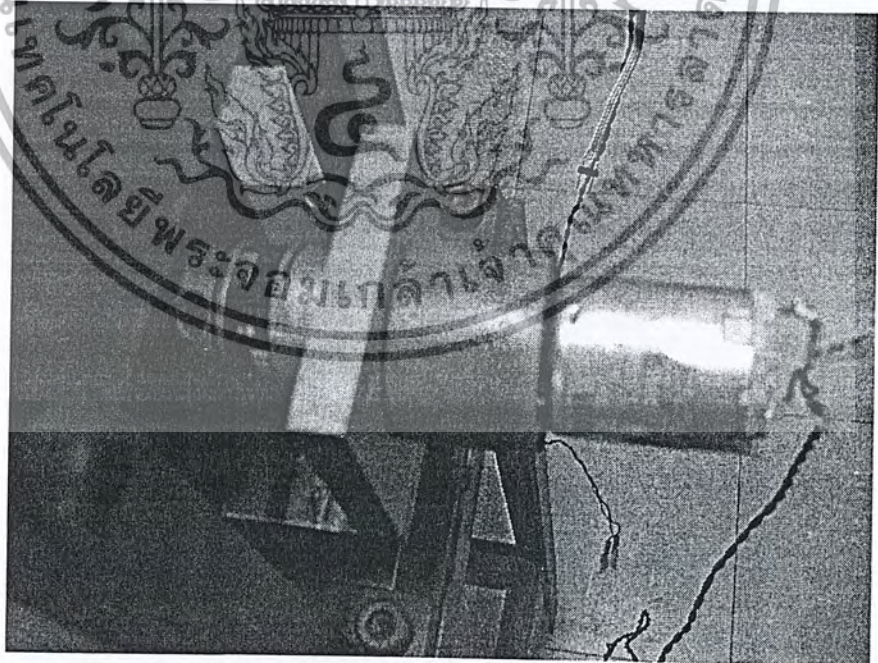

รูปที่ 4.4 รูปมอเตอร์ขับเคลื่อนแผ่นแถบโลหะ

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา 41 และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

#### 4.2 ผลการทดสอบ


จากการทดสอบเห็นได้ว่าสามารถป้อนแผ่นแถบโลหะได้ตามต้องการ แต่จะมีความคลาดเคลื่อนประมาณ 0.5-2 มิลลิเมตร ทำให้ช่วงการป้อนแผ่นแถบโลหะไม่เท่ากันดังรูปที่ 4.5




รูปที่ 4.5 แผ่นแถบโลหะก่อนทำการป้อนขึ้นรูป

รูปที่ 4.6 แผ่นแถบโลหะหลังจากการป้อนขึ้นรูปแล้ว

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

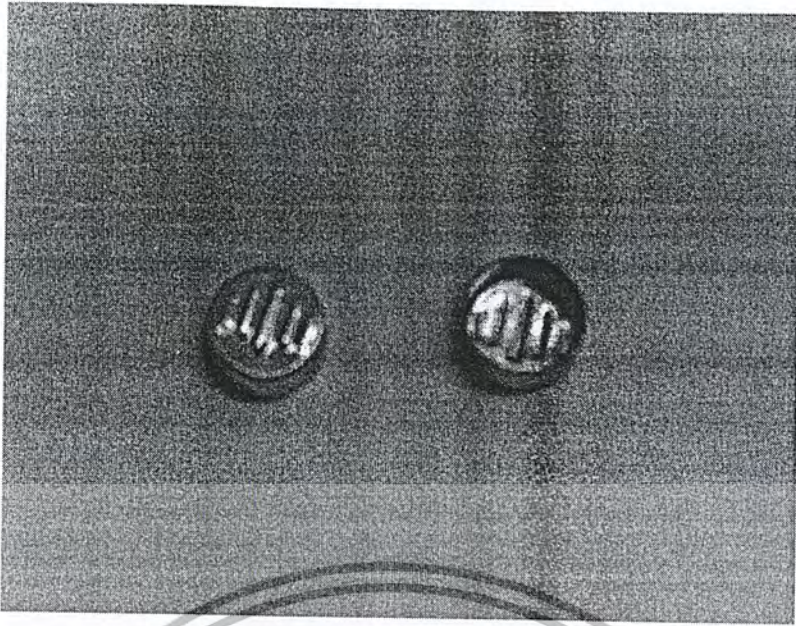

รูปที่ 4.7 รูปชิ้นงานภายหลังจากขึ้นรูปแล้ว

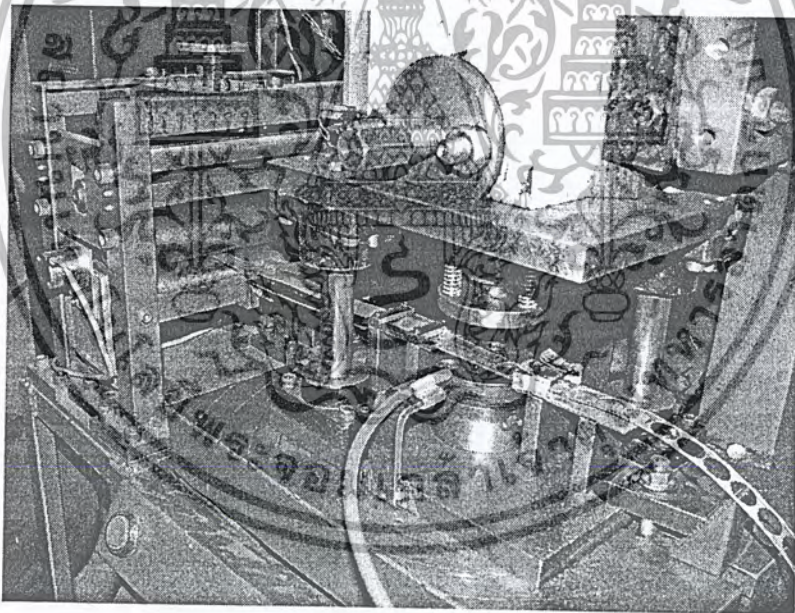

รูปที่ 4.8 แสดงการทำงานของชุดแม่พิมพ์และชุดป้อนแผ่นแถบโลหะอัตโนมัติ

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

## บทที่ 5

# สรุปผลการทดลอง

### 5.1 สรุปผลการทดลอง

เมื่อทำการสร้างชุดแม่พิมพ์และชุดป้อนแผ่นแถบโลหะอัด โนมัตติจะสามารถทำการขึ้นรูปโลหะแผ่นขนาด 17.5 มิลลิเมตร โดยจะได้ชิ้นงานที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 9.5 มิลลิเมตร สูง 4.5 มิลลิเมตร โดยทำการป้อนขึ้นรูปอย่างต่อเนื่องไปจนหมดความยาวของแผ่นแถบโลหะ

### 5.2 สรุปปัญหาจากการทดลอง

จากการทดลองที่ได้จะพบปัญหาของการเคลื่อนที่ของแผ่นแถบโลหะจะยังไม่ได้ระยะที่ถูกต้อง ในการเคลื่อนที่โดยจะมีความคลาดเคลื่อนอยู่ประมาณ 0.5-2 มิลลิเมตร ซึ่งถ้านำไปใช้งานจริงถือว่าเป็นความคลาดเคลื่อนที่เกิดจากการผลิตขึ้นส่วนบางชิ้นส่วนที่เกี่ยวกับการตรวจสอบระยะทางและการควบคุมมอเตอร์ที่สั่งจาก ไมโครคอนโทรลเลอร์ ซึ่งเมื่อโปรแกรมหยุดจ่ายไฟให้กับมอเตอร์แล้ว มอเตอร์ยังหมุนต่อไปอีกระยะหนึ่งเนื่องจากเป็นมอเตอร์ กระแสตรง 24 โวลต์ ซึ่งหมุนเร็วมากจึงต้องใช้เวลาระยะหนึ่งถึงจะหยุด จึงเป็นสาเหตุให้เกิดการคลาดเคลื่อนดังกล่าว ในส่วนของชิ้นงานที่ได้ผลก็คือชิ้นงานเกือบจะหมด เนื่องจากเก็กระยะเพื่อ (Clearance) มากเกินไป และรอยขึ้นรูปก็ไม่ชัดเท่าที่ควรเพราะเกิดจากพื้นผิวและคายที่ใช้ขึ้นรูปคืนเกินไป

### 5.2 วิจารณ์ผลการทดลอง

จากการทดลองพบว่าแม่พิมพ์ขึ้นรูปและชุดป้อนแผ่นแถบโลหะอัด โนมัตติมีข้อดีและปัญหาข้อจำกัดในการสร้างดังมีเป็นข้อๆดังนี้

1. แม่พิมพ์ขึ้นรูปและชุดป้อนแถบแผ่นโลหะอัด โนมัตติสามารถป้อนขึ้นรูปชิ้นงานได้ อย่างรวดเร็วตามอัตราการตั้งโปรแกรมเริ่มแรก
2. ชิ้นงานที่ได้เป็นที่น่าพอใจและสามารถนำไปใช้งานได้จริง
3. การสร้างชุดแม่พิมพ์และชุดป้อนแถบแผ่นโลหะนั้นตรงตามที่ได้ออกแบบไว้
4. เนื่องจากไม่สามารถควบคุมมอเตอร์กระแสตรงขนาด 24 โวลต์ให้หยุดหมุนได้ทันทีจึงส่งผลให้เกิดการคลาดเคลื่อนที่ขอบของแถบแผ่นโลหะซึ่งยังไม่แม่นยำเท่าที่ควร
5. ความคลาดเคลื่อนที่เกิดจากกลูกล้อที่สัมผัสกับเอนโคเดอร์มักจะเกิดการแกว่งไม่ได้ศูนย์ทำให้การส่งสัญญาณกลับมายังไมโครคอนโทรลเลอร์เกิดการผิดพลาด โดยจะส่งผลให้การเคลื่อนที่ของแถบแผ่นโลหะไม่ได้ระยะถูกต้อง
6. ชุดป้อนได้กำหนดระยะไว้ครั้งที่ 17 มิลลิเมตรถ้านำไปใช้กับชิ้นงานอื่นต้องแก้ไขในโปรแกรม

### 5.3 ประโยชน์ที่ได้รับจากการทำโครงการ

1. การเขียนโปรแกรมแอสเซมบลีเพื่อใช้ในการควบคุมชุดป้อนแผ่นแถบโลหะอัตโนมัติให้ใช้งาน ได้จริง
2. ศึกษาการทำงานระหว่างเครื่องจักรและระบบควบคุมชุดป้อน โดยพื้นฐานอย่างง่าย
3. มีความรู้ความเข้าใจในการสร้างแม่พิมพ์ขึ้นรูป
4. เป็นแนวทางในการศึกษาและพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานให้ดียิ่งขึ้น
5. เพื่อให้ความปลอดภัยต่อผู้ปฏิบัติงานรวมทั้งลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุของผู้ปฏิบัติงาน



## บรรณานุกรม

1. รศ. สมยศ จุลณะปิยะ(2542), “การประยุกต์ใช้งานไมโครคอนโทรลเลอร์”, หน้า 26-35
2. ดร. วรวิทย์ อึ้งภากรณ์(2541), “การออกแบบเครื่องจักรกล” หน้า 46-63
3. ทฤษฎีการดึงขึ้นรูปลึก (2536) , สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลและโลหะการ, หน้า 1-40
- 4.ชาญชัย ทรัพย์ากร, ประสิทธิ์ สวัสดิ์สรรพ(2539), “การออกแบบแม่พิมพ์”






ภาคผนวก

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง



เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาคผนวก ก ( การออกแบบ )

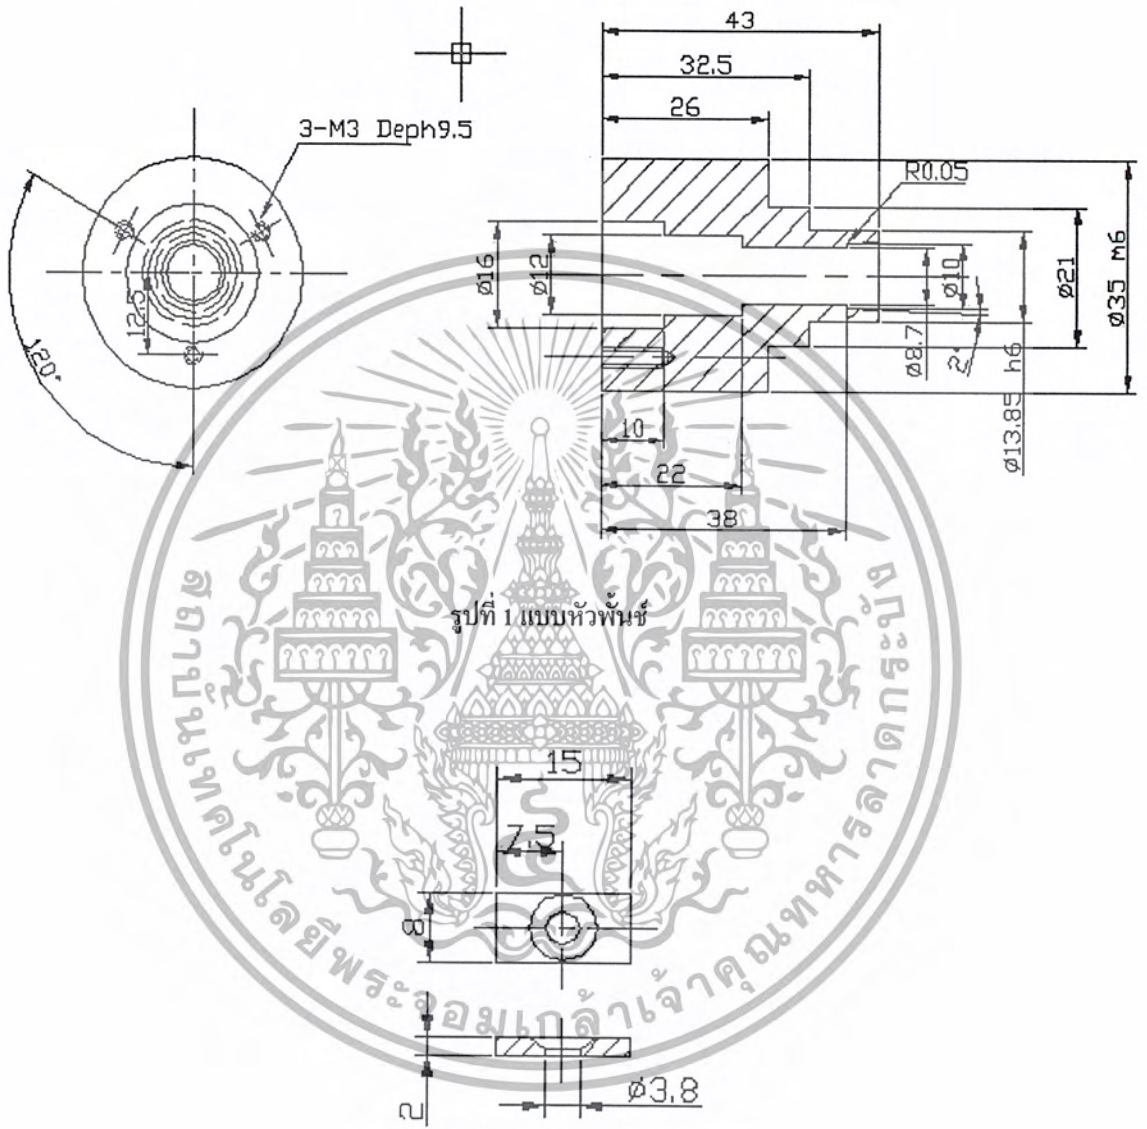


รูปที่ 2 แผ่นกันระยะแผ่นโลหะ

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

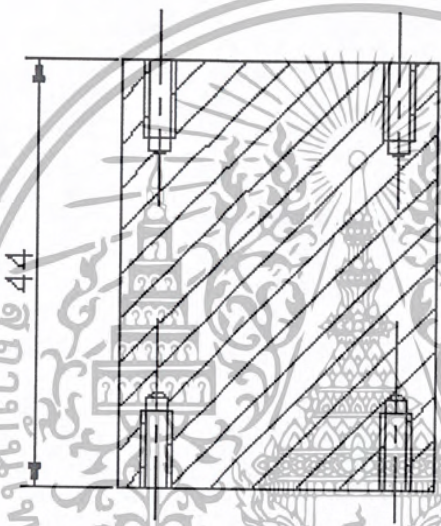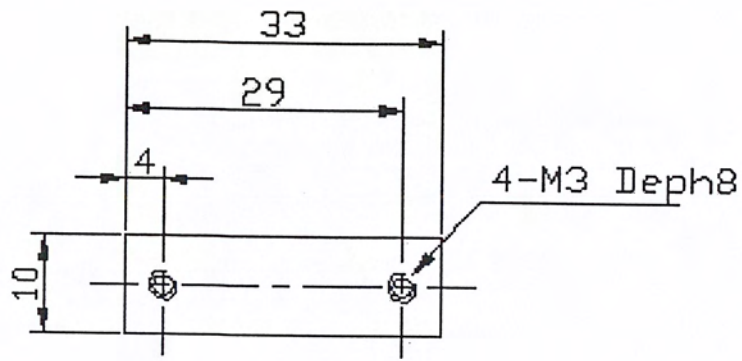


รูปที่ 3 ตัวยึดแผ่นรองรับแถบแผ่นโลหะ

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

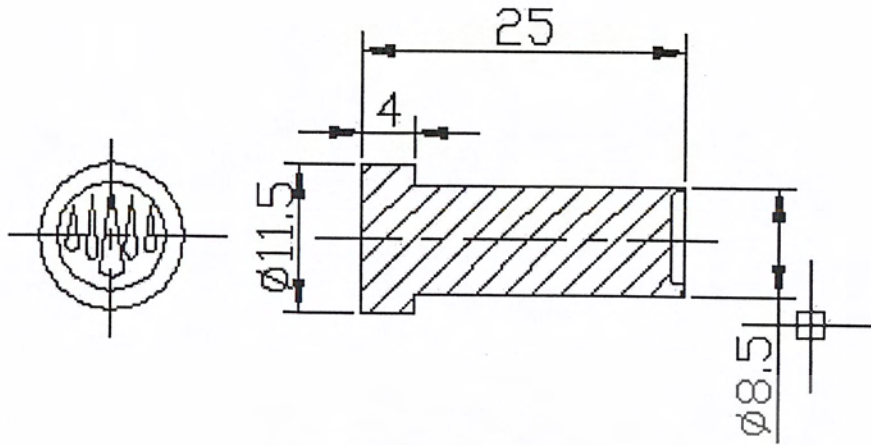


รูปที่ 4 แบบแม่พิมพ์

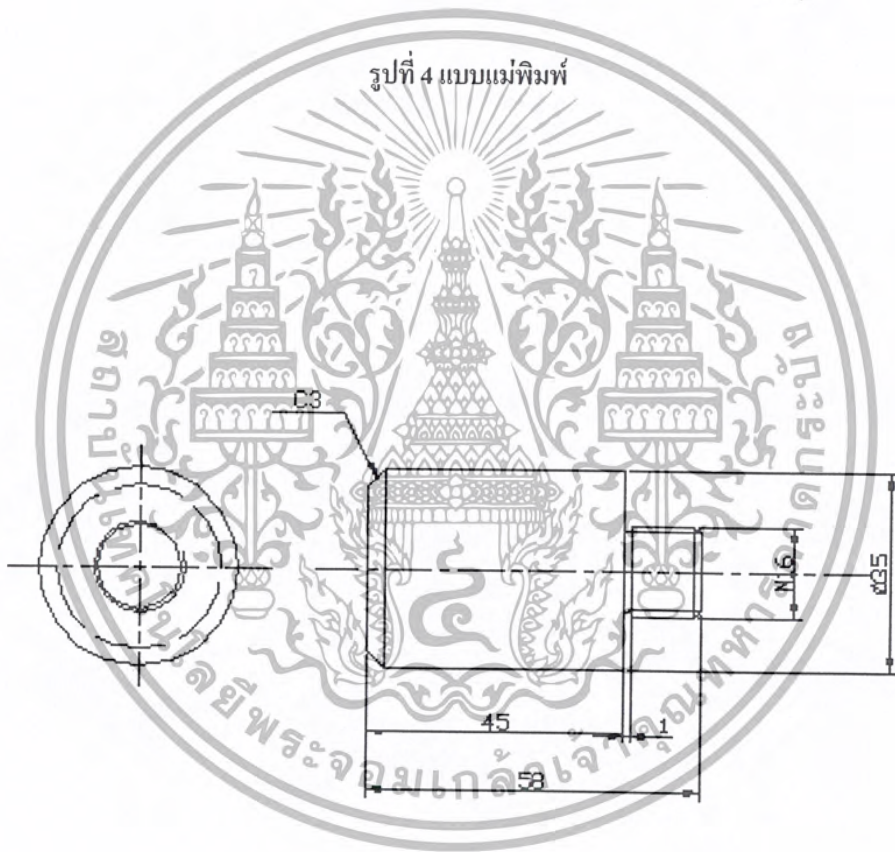

รูปที่ 5 ชุดด้ามจับ


เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

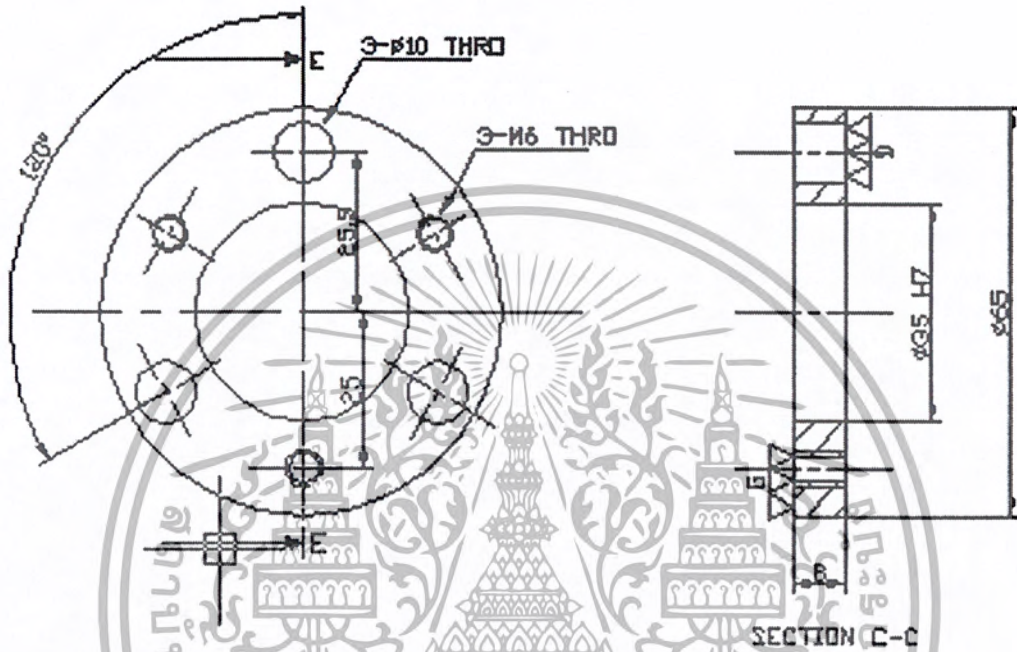

รูปที่ 6 ชุดพินซ์เพลท





เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

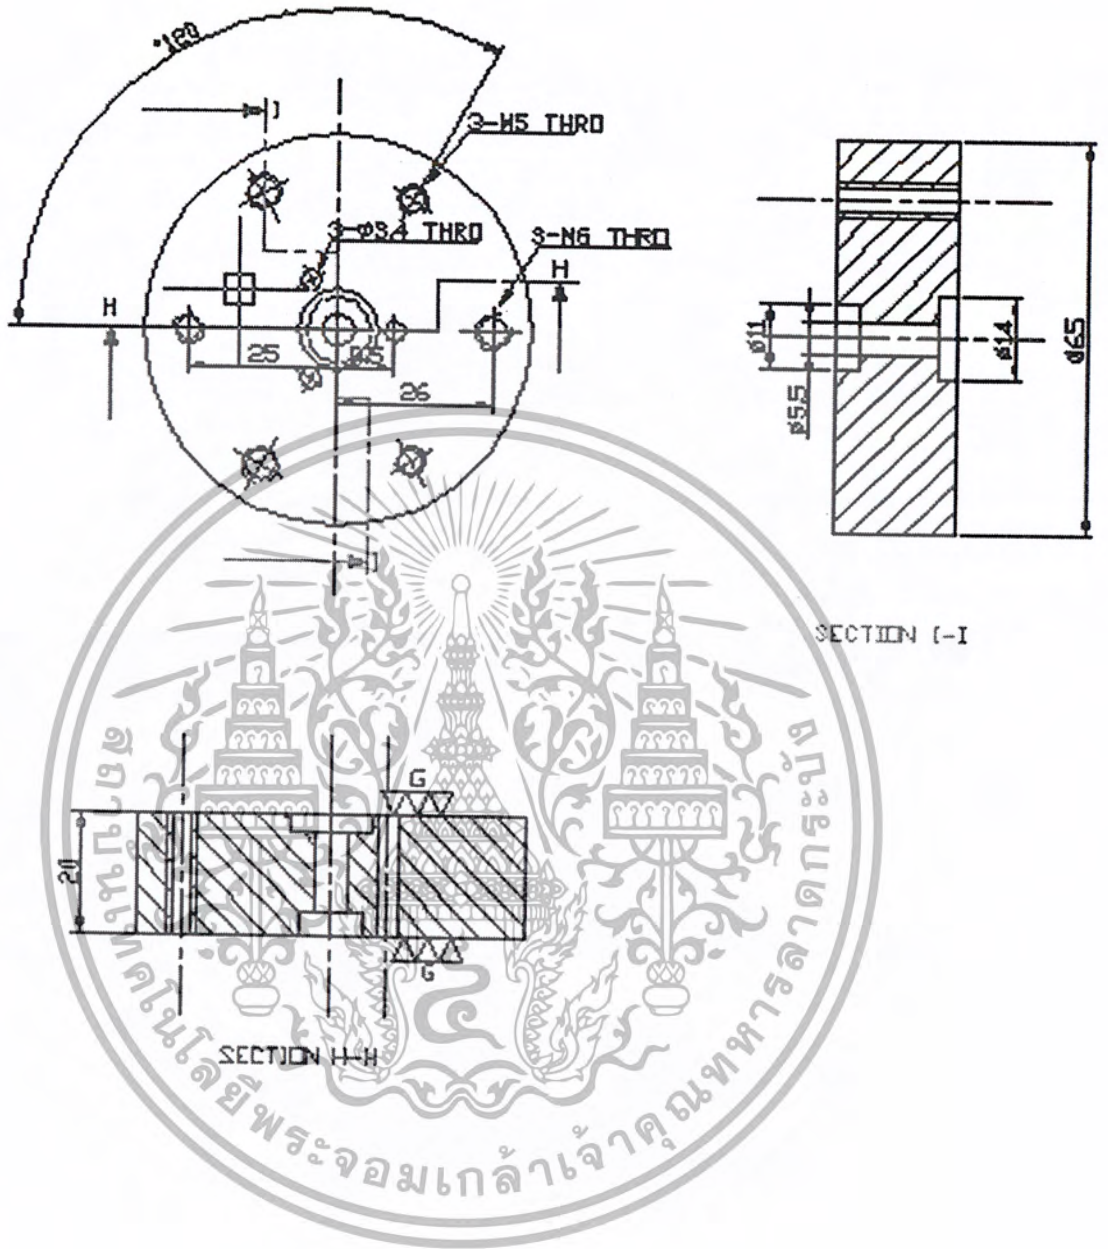


รูปที่ 7 แผ่นเสริมคาน

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
 ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

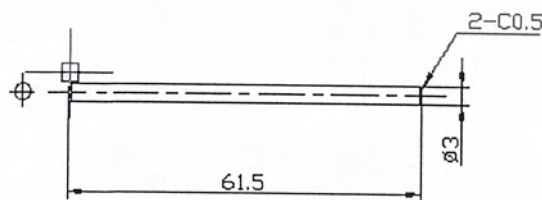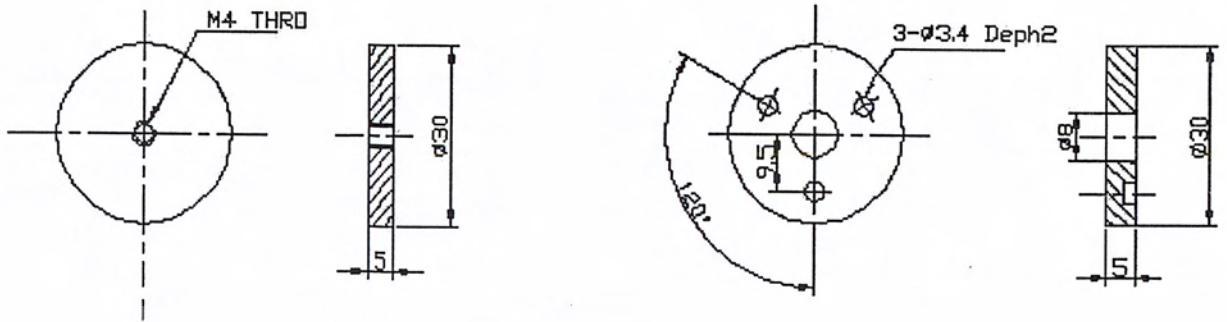


รูปที่ 9 ชุดปลต


เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

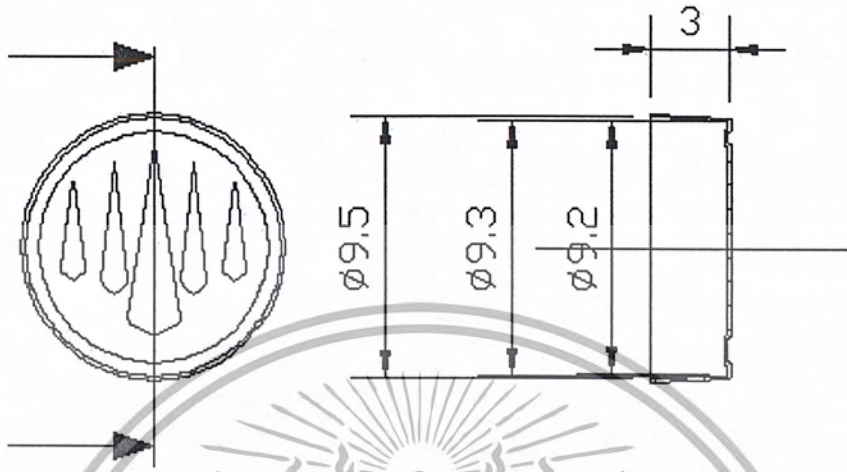


รูปที่ 10 ผาหอดยาทอน

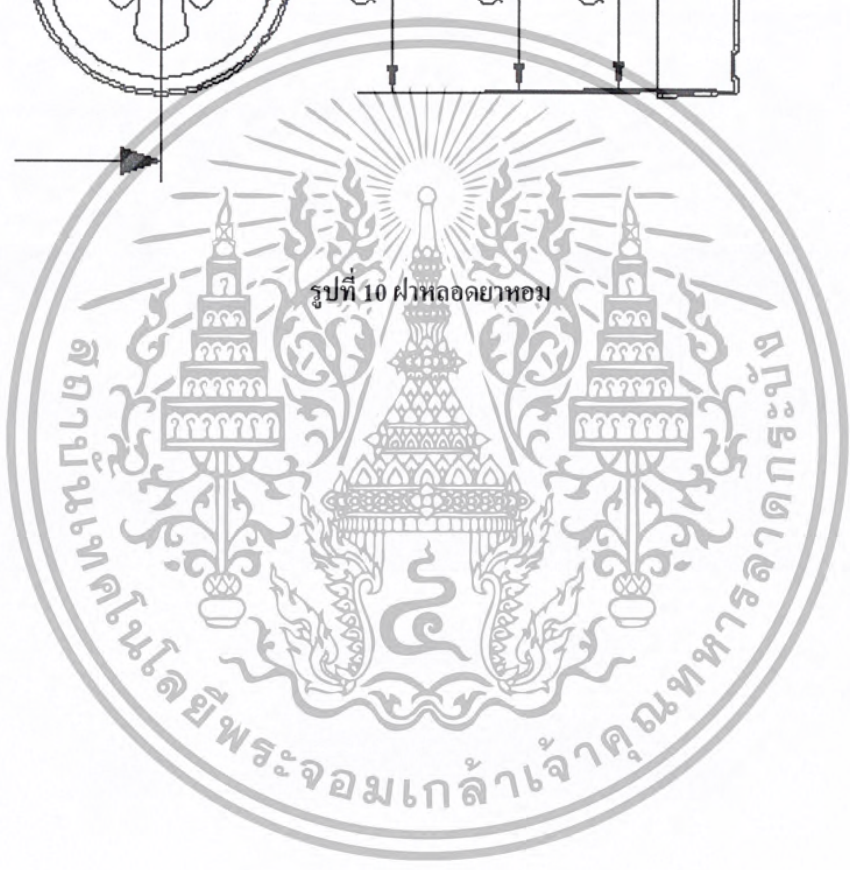


เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
 ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

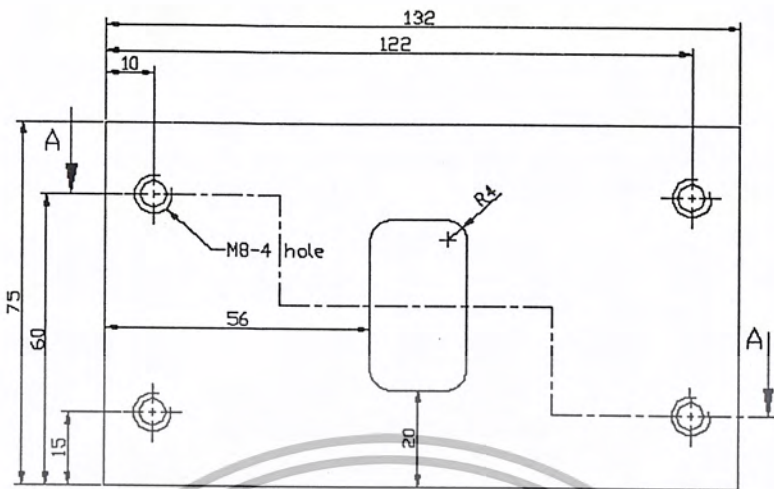

section A-A

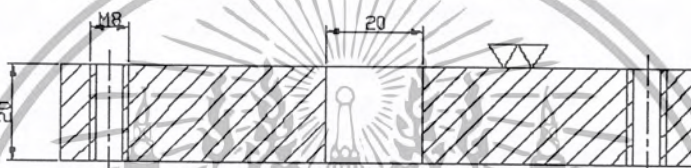


รูปที่ 11 แผ่นรางเลื่อนของตุ๊กตึงตัวบน

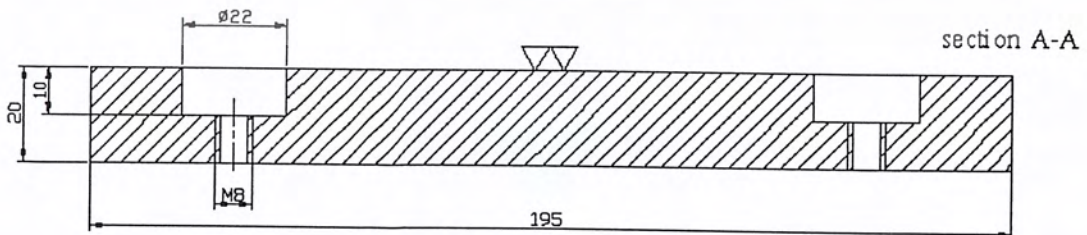


รูปที่ 12 แผ่นกดสปริงสำหรับปรับแรงกดแผ่นแถบโลหะ

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

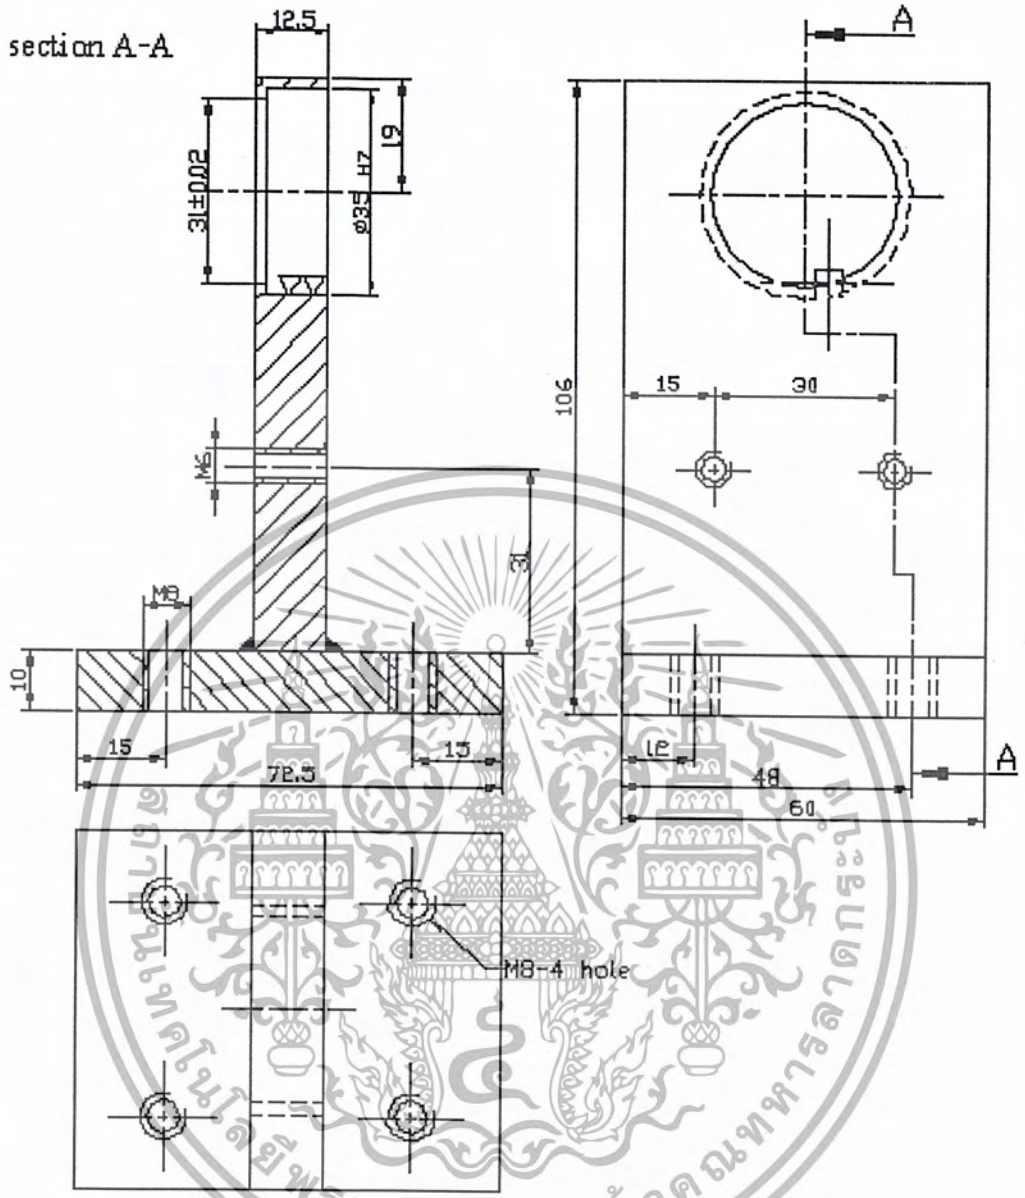


รูปที่ 13 แผ่นประกอบมอเตอร์และเอนโค๊ดเตอร์เข้ากับลูกกลิ้งตัวล่าง

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

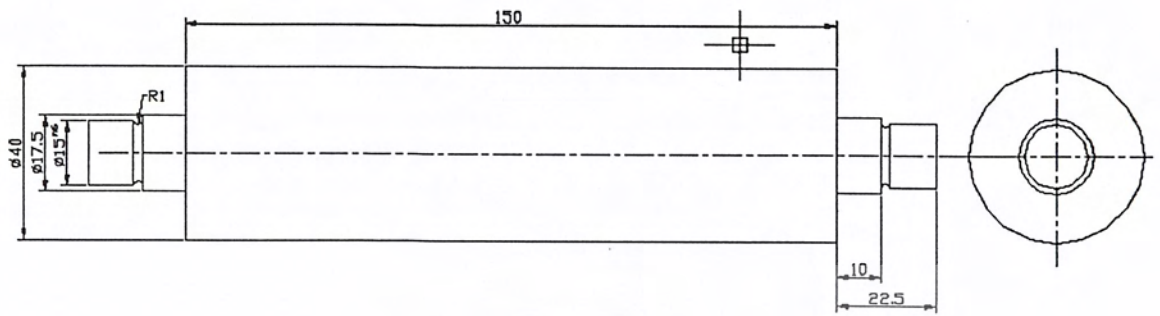

รูปที่ 14 ลูกกลิ้งยึดมอเตอร์

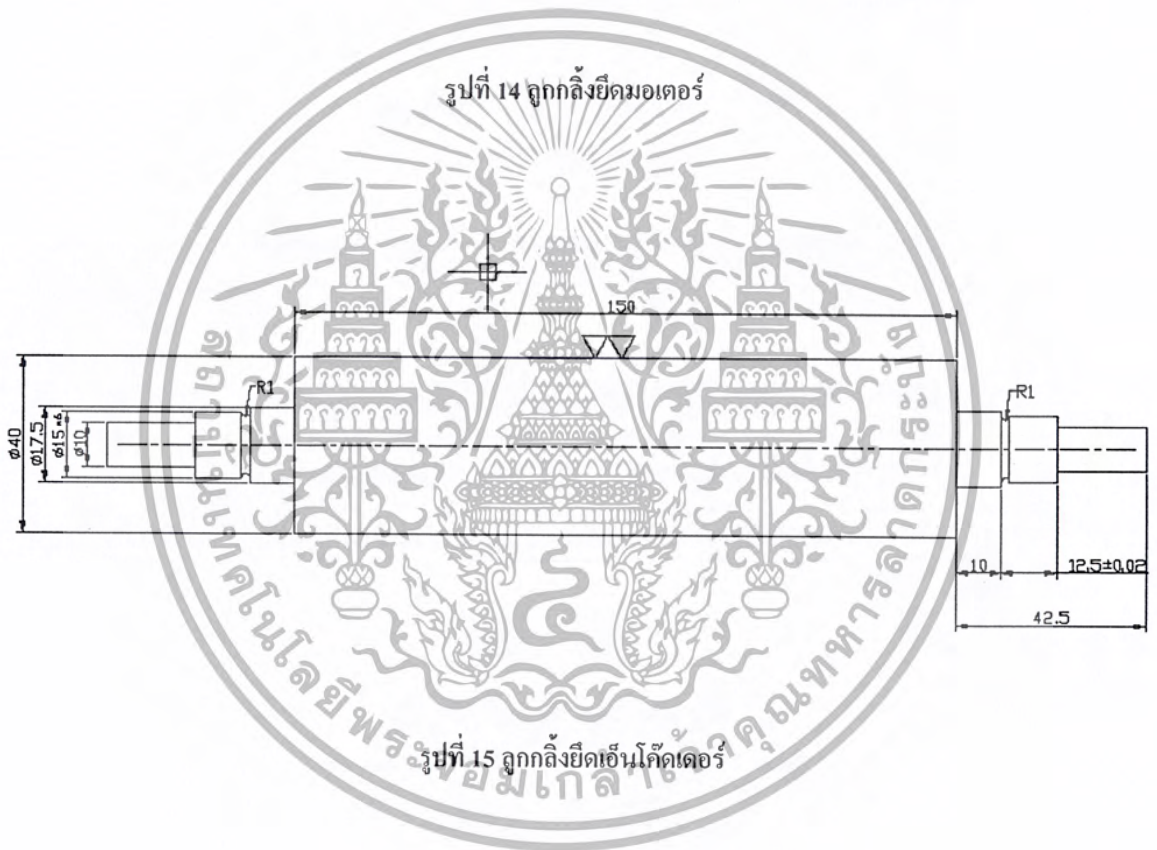

รูปที่ 15 ลูกกลิ้งยึดเอ็นโค้ดเตอร์

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้