

ปริญญานิพนธ์

ชุดควบคุมการกำหนดตำแหน่งขับเคลื่อนแบบเกลียว

HELICAL MOVING POSITIONAL CONTROLLER



เลขหมู่.....

เลขทะเบียน 51070

วัน,เดือน,ปี 29 ส.ค. 2547

.b.....
.i.....

ปริญญานิพนธ์ฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาเทคโนโลยีการวัดคุมทางอุตสาหกรรม

ภาควิชาครุศาสตร์วิศวกรรม คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ปีการศึกษา 2546

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

091



ภาควิชาครุศาสตร์วิศวกรรม

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ใบรับรองปริญญาโท

ชื่อหัวข้อ

ชุดควบคุมการกำหนดตำแหน่งขับเคลื่อนแบบเกลียว

Helical Moving Positional Controller

ชื่อนักศึกษา

- | | | | |
|--------------|--------|--------------|----------|
| 1. นายอนุชิต | แผนทอง | รหัสประจำตัว | 44035430 |
| 2. นายธีรพล | สอนงาม | รหัสประจำตัว | 44035446 |
| 3. นายยิ่งยศ | นพเกตุ | รหัสประจำตัว | 44035455 |

หลักสูตร ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชา เทคโนโลยีการวัดคุมทางอุตสาหกรรม

อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ยัวร์วิทย์ สมหา

อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม อาจารย์อ้อมรัช ชัยชนะ

คณะกรรมการสอบปริญญาโท	ลายมือชื่อ
1. อาจารย์พงษ์เกียรติ เชษฐพิทักษ์สกุล	
2. อาจารย์ยัวร์วิทย์ สมหา	
3. อาจารย์อ้อมรัช ชัยชนะ	
4. อาจารย์สุรพงษ์ สิริพงศ์ดี	
5. อาจารย์สุระชัย พิมพ์สาดี	

วัน/เดือน/ปีที่สอบ วันพุธที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 เวลา 17:00 น.

สถานที่สอบ ห้อง ก.311 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สจล.

ภาควิชารับรองแล้ว

ลงนาม.....

(นายสุรสิทธิ์ รัตริ)

หัวหน้าภาควิชาครุศาสตร์วิศวกรรม

วันที่ 31 เดือน พ.ค. พ.ศ. 47



<BT4610322>

ชุดควบคุมการกำหนดตำแหน่งขับเคลื่อนแบบเกลียว

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า

ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



ปริญญานิพนธ์

เรื่อง ชุดควบคุมการกำหนดตำแหน่งขับเคลื่อนแบบเกลียว
Helical Moving Positional Controller

วัตถุประสงค์

1. เพื่อศึกษาการทำงานของไมโครคอนโทรลเลอร์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง
2. เพื่อออกแบบชุดควบคุมเครื่องกำหนดตำแหน่งกึ่งอัตโนมัติ
3. เพื่อสร้างชุดควบคุมเครื่องกำหนดตำแหน่งกึ่งอัตโนมัติ
4. เพื่อทดลองการใช้งานชุดควบคุมเครื่องกำหนดตำแหน่งกึ่งอัตโนมัติ
5. เพื่อนำชุดควบคุมเครื่องกำหนดตำแหน่งกึ่งอัตโนมัติใช้งานจริงได้

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1. เข้าใจการใช้งานไมโครคอนโทรลเลอร์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง
2. ได้วงจรชุดควบคุมการกำหนดตำแหน่งกึ่งอัตโนมัติ
3. ได้ชุดควบคุมการกำหนดตำแหน่งกึ่งอัตโนมัติ
4. สามารถแก้ไขปรับปรุงระบบให้มีประสิทธิภาพ
5. สามารถนำชุดควบคุมการกำหนดตำแหน่งไปใช้งานจริงได้

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ชื่อหัวข้อ	ชุดควบคุมการกำหนดตำแหน่งขับเคลื่อนแบบเกลิยว	
นักศึกษา	นายอนุชิต	แผนทอง
	นายธีรพล	สอนงาม
	นายยิ่งยศ	นพเกตุ
อาจารย์ที่ปรึกษา	อาจารย์รวิทย์	สมหา
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม	อาจารย์อมรชัย	ชัยชนะ
หลักสูตร	ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต	
สาขาวิชา	เทคโนโลยีการวัดคุมทางอุตสาหกรรม	
ปีการศึกษา	2546	

บทคัดย่อ

ปริญญานิพนธ์ฉบับนี้นำเสนอ การนำเอาอุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์, ไฟฟ้า และเครื่องกล นำมาสร้างเป็นชุดควบคุมการกำหนดตำแหน่งขับเคลื่อนแบบเกลิยว การทำงานแบบกึ่งอัตโนมัติ โดยใช้อุปกรณ์หลักๆ อันได้แก่ เกลิยวส่งกำลัง, มอเตอร์ไฟฟ้า, อินเวอร์เตอร์, ดิจิตอลเอนโคเดอร์, ไมโครคอนโทรลเลอร์ ฯลฯ จุดประสงค์เพื่อที่จะศึกษาถึงการนำเอาระบบไมโครคอนโทรลเลอร์ มาประยุกต์ใช้ในการควบคุมระบบเครื่องทางกล เพื่อนำมาสร้างเป็นชุดควบคุมการกำหนดตำแหน่งขับเคลื่อนแบบเกลิยว โดยขีดความสามารถของโครงการมีดังนี้คือ สามารถกำหนดตำแหน่งได้ ความละเอียดสูงสุด 0.1 มิลลิเมตร ค่าความผิดพลาด ± 0.1 มิลลิเมตร ป้อนค่าตำแหน่งของการเคลื่อนที่ทางคีย์สวิตช์ แสดงผลระยะทางการเคลื่อนที่ออกทางส่วนแสดงผลแบบเจ็ดส่วนได้โดยหัวใจหลักของระบบนี้คือไมโครคอนโทรลเลอร์ตระกูล MCS-51 มาใช้เป็นตัวควบคุมระบบดังกล่าว

Thesis Title	Helical Moving Positional Controller	
Students	Mr. Anuchit	Pantong
	Mr. Teeraphol	Sorngam
	Mr. Yingyos	Nopphaket
Advisor	Mr. Worawit	Somha
Co-Advisor	Mr. Amornchai	Chaichana
Education Level	Bachelor of Science in Industrial Education	
Program in	Industrial Instrument Technology	
Academic Year	2003	

ABSTRACT

This project presents a design of Helical Moving Positional Controller as a Semi-automatic machine. Hardwares include Power drive, Electrical motor, Inverter, Digital encoder, Microcontroller. Microcontroller is studied and programmed to control mechanical system which is assigned for helical movement. This system is designed to lock drive positions up to 0.1 mm accuracy with ± 0.1 mm error (tolarence) by a keypad and displayed the displacement through LED's 7 segment.

กิตติกรรมประกาศ

ปริญญานิพนธ์นี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดีเพราะความร่วมมือ ร่วมใจของสมาชิกภายในกลุ่มซึ่งทุ่มเททั้งกำลังกายกำลังใจ กำลังสมองและกำลังทรัพย์เป็นเวลานานกว่าจะถึงวันนี้ รวมทั้งได้รับความช่วยเหลือจากท่าน อาจารย์รวิวิทย์ สมหา อาจารย์อมรชัย ชัยชนะ และอาจารย์ในภาควิชาทุกท่านที่ได้อบรมสั่งสอนให้คำปรึกษา แนะนำอำนวยความสะดวกในการทำปริญญานิพนธ์อย่างเต็มที่ และที่สำคัญหาที่เปรียบมิได้คือ บุญการีที่ให้กำเนิดอบรมเลี้ยงดูให้โอกาสทางการศึกษารวมทั้งเพื่อนๆ ตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่านที่คอยช่วยเหลือและให้กำลังใจในการทำปริญญานิพนธ์จนเสร็จสมบูรณ์ไปได้ด้วยดี



เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
บทคัดย่อภาษาไทย	I
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ	II
กิตติกรรมประกาศ	III
สารบัญ	IV
สารบัญตาราง	VII
สารบัญรูป	VIII
บทที่ 1 บทนำ	1
1.1 ความเป็นมาและความสำคัญ	1
1.2 ซีดความสามารถของโครงการ	1
1.3 เนื้อหาโดยสังเขป	2
บทที่ 2 ทฤษฎีและหลักการ	3
2.1 กล่าวนำ	3
2.2 ทฤษฎีเกิยวตั้งกำลัง	3
2.3 มอเตอร์เหนี่ยวนำ	8
2.3.1 ส่วนประกอบของมอเตอร์เหนี่ยวนำ	8
2.3.2 หลักการทำงาน	9
2.4 การควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า	11
2.4.1 การเริ่มเดินเครื่องมอเตอร์แบบกรงกระรอก	11
2.4.2 การเริ่มเดินเครื่องมอเตอร์แบบวงแหวนลื่น	18
2.4.3 การเริ่มเดินแบบอิเล็กทรอนิกส์	18
2.4.4 การปรับค่าความเร็วของมอเตอร์เหนี่ยวนำ	19
2.4.5 การหยุดเดินเครื่องมอเตอร์เหนี่ยวนำ	24
2.5 อินเวอร์เตอร์	25
2.5.1 โครงสร้างของอินเวอร์เตอร์	25
2.5.2 หลักการทำงานของภาคอินเวอร์เตอร์	26
2.5.3 หลักการทำงานของภาคคอนเวอร์เตอร์	32

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

สารบัญ (ต่อ)

เรื่อง	หน้า
2.6 ดิจิตอลเอน โคคเคอร์	37
2.6.1 ดิจิตอลเอน โคคเคอร์ชนิดแปร่งสัมผัส	37
2.6.2 ดิจิตอลเอน โคคเคอร์ชนิดออฟติคัล	38
2.6.3 ดิจิตอลเอนเคอร์ชนิดแม่เหล็ก	39
2.7 ส่วนแสดงผลแบบเจ็ดส่วน	40
บทที่ 3 การออกแบบ การสร้าง และการทำงาน	42
3.1 กล่าวนำ	42
3.2 ขั้นตอนการทำงาน	42
3.2.1 ฟังก์ชันการทำงาน	42
3.2.2 ฟังก์ชันควบคุมลำดับขั้นตอนการทำงาน	43
3.3 การออกแบบเครื่องขับเคลื่อนแบบเกลิยว	44
3.3.1 ความละเอียดของเกลิยวส่งกำลัง	44
3.3.2 โครงของเครื่องขับเคลื่อนเกลิยวส่งกำลัง	44
3.4 การออกแบบวงจรควบคุมและหลักการการทำงาน	46
3.4.1 วงจรแหล่งจ่ายไฟ	46
3.4.2 วงจรควบคุมอินเวอร์เตอร์	46
3.4.3 วงจรดิจิตอลเอน โคคเคอร์	47
3.4.4 วงจรควบคุมการกำหนดตำแหน่ง	48
3.4.5 วงจรคีย์สวิตช์	51
บทที่ 4 การทดลองและผลการทดลอง	52
4.1 วงจรแหล่งจ่ายไฟ	52
4.1.1 การทดลอง	52
4.1.2 ผลการทดลอง	52
4.2 วงจรดิจิตอลเอน โคคเคอร์	52
4.2.1 การทดลอง	52
4.2.2 ผลการทดลอง	52

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

สารบัญ (ต่อ)

เรื่อง	หน้า
4.3 วงจรควบคุมอินเวอร์เตอร์	55
4.3.1 การทดลอง	55
4.3.2 ผลการทดลอง	55
4.4 วงจรควบคุมการกำหนดตำแหน่ง	56
4.4.1 การทดลอง	56
4.4.2 ผลการทดลอง	57
4.5 วงจรคีย์สวิตช์	58
4.5.1 การทดลอง	58
4.2.2 ผลการทดลอง	59
บทที่ 5 บทสรุป	63
5.1 สรุป	63
5.2 ปัญหาและแนวทางการแก้ไข	63
5.3 แนวทางการพัฒนา	64
บรรณานุกรม	65
ภาคผนวก ก เครื่องต้นแบบ	66
ภาคผนวก ข วงจรและแผ่นวงจรพิมพ์	69
ภาคผนวก ค รายการอุปกรณ์	76
ภาคผนวก ง แผนผังการทำงานและรหัสต้นฉบับของโปรแกรม	79
ภาคผนวก จ คู่มือการใช้งาน	112
ภาคผนวก ฉ รายละเอียดและคุณสมบัติของอุปกรณ์	119
ประวัติผู้แต่ง	132

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

สารบัญตาราง

ตารางที่	หน้า
3.1 ตำแหน่งและหน้าที่การทำงานของคีย์สวิตช์	51
4.1 ผลการทดลองดิจิทัลอนเลน โคคเคอร์	54
ค.1 รายการอุปกรณ์ของวงจรชุดควบคุมการกำหนดตำแหน่ง	77
ค.1 (ต่อ) รายการอุปกรณ์ของวงจรชุดควบคุมการกำหนดตำแหน่ง	78
จ.1 ชื่อตำแหน่งและหน้าที่การทำงานของคีย์สวิตช์	115



สารบัญรูป

รูปที่	หน้า
2.1 ส่วนต่างๆ ของเกลิยวส่งกำลัง	3
2.2 แผนผังแรงที่กระทำกับเกลิยว	4
2.3 ส่วนต่างๆ ของเกลิยวส่งกำลังที่อยู่ภายใต้ทอถัก	7
2.4 ส่วนประกอบมอเตอร์เหนี่ยวนำ	9
2.5 หลักการทำงานของมอเตอร์เหนี่ยวนำ	10
2.6 สนามแม่เหล็กหมุนในมอเตอร์เหนี่ยวนำแบบ 3 เฟส	11
2.7 กระแสและแรงบิดที่ความเร็วต่างๆ เมื่อเริ่มเดินแบบต่อสายโดยตรง	12
2.8 การเริ่มเดินเครื่องแบบใช้ชุดขดลวดแยกส่วน	13
2.9 กระแสและแรงบิดที่ความเร็วต่างๆ เมื่อเริ่มเดินแบบใช้ชุดลวดแยกส่วน	14
2.10 การเริ่มเดินแบบสตาร์ – เคลตา	15
2.11 แรงบิดต่ออัตราความเร็วเมื่อเริ่มเดินแบบสตาร์ - เคลตา	15
2.12 การเริ่มเดินแบบความต้านทาน	16
2.13 กระแสและแรงบิดที่ความเร็วต่างๆ เมื่อเริ่มเดินแบบความต้านทานปฐมภูมิ	17
2.14 การเดินเครื่องแบบนุ่มนวล	18
2.15 การปรับมุมจุดฉนวนไทรสเตอร์	19
2.16 วงจรแลนเดอร์แบบ $\Delta/Y/Y$ ใช้สำหรับขับโหลดแรงบิดคงที่	20
2.17 วงจรแลนเดอร์แบบ $Y/Y/Y$ ใช้สำหรับขับโหลดแรงบิดคงที่	20
2.18 วงจรขดลวดสเตเตอร์แยกกันแบบ Y/Y	21
2.19 วงจรหลักของอินเวอร์เตอร์	22
2.20 ลักษณะคุณสมบัติแรงบิดและความเร็วของการเริ่มเดินเครื่อง โดยใช้อินเวอร์เตอร์	23
2.21 ลักษณะคุณสมบัติแรงบิดและความเร็วของการเริ่มเดินเครื่อง โดยใช้เครื่องควบคุมการเปลี่ยนแปลงแรงดัน	23
2.22 โครงสร้างของอินเวอร์เตอร์	26
2.23 หลักการเปลี่ยนไฟฟ้ากระแสตรงไปเป็นไฟฟ้ากระแสสลับ	27
2.24 รูปคลื่นสลับความถี่ 1 เฮิรตซ์	27
2.25 วงจรพื้นฐานของอินเวอร์เตอร์ชนิด 3 เฟส	28

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

สารบัญรูป (ต่อ)

รูปที่	หน้า
2.26 การสร้างไฟฟ้ากระแสสลับ 3 เฟส	28
2.27 อินเวอร์เตอร์ที่ใช้ทรานซิสเตอร์	29
2.28 อุปกรณ์ที่ใช้ในวงจรอินเวอร์เตอร์	30
2.29 การควบคุมแรงดันด้วยวิธี PAM	30
2.30 การควบคุมแรงดันด้วยวิธี PWM	31
2.31 การควบคุมแรงดันด้วยวิธี PWM ที่ให้แรงดันเป็นรูปซายน์	31
2.32 วงจรภายในของคอนเวอร์เตอร์ 3 เฟส	32
2.33 หลักการทำงานของคอนเวอร์เตอร์	33
2.34 คลื่นกระแสไฟฟ้าขาเข้า กรณีที่เป็นไฟฟ้ากระแสสลับ 3 เฟส	35
2.35 วงจรจำกัดขนาดของกระแสอินรัช	36
2.36 กระแสอินรัช	36
2.37 งานเอน โคคเตอร์ชนิดแปร่งล้มผล	38
2.38 เอน โคคเตอร์ชนิดออฟติคัล	39
2.39 วงจรเอน โคคเตอร์ชนิดแม่เหล็ก	40
2.40 โครงสร้างของส่วนแสดงผลแบบเจ็ดส่วน	40
2.41 LED 7-เซ็กเมนต์ ชนิด คอมมอนคาโทด	41
2.42 LED 7-เซ็กเมนต์ ชนิด คอมมอนแอโนด	41
3.1 ฟังก์ชันการทำงาน	42
3.2 ฟังก์ชันควบคุมลำดับขั้นการทำงาน	43
3.3 ความละเอียดของเกลิยวส์กำลัง	44
3.4 โครงสร้างเครื่องขับเคลื่อนแบบเกลิยว	45
3.5 วงจรแหล่งจ่ายไฟ	46
3.6 วงจรควบคุมอินเวอร์เตอร์	47
3.7 วงจรเอน โคคเตอร์	48
3.8 วงจรควบคุมการกำหนดตำแหน่ง	49

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

สารบัญญรูป (ต่อ)

รูปที่	หน้า
3.9 วงจรคีย์สวิตช์	50
3.10 ชื่อตำแหน่งคีย์สวิตช์	50
4.1 การเชื่อมต่อใช้งานดิจิทัลอนโคคเคอร์	53
4.2 การติดตั้งดิจิทัลอนโคคเคอร์เข้ากับ โครงสร้างเครื่องขับเคลื่อนแบบเกลิยว	53
4.3 การเชื่อมต่ออินเวอร์เตอร์เข้ากับมอเตอร์ไฟฟ้า	55
4.4 สภาวะการทำงานของวงจร	56
4.5 การเชื่อมต่อวงจรควบคุมเข้าอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในการควบคุมการทำงาน	57
4.6 สภาวะการทำงานของ LED ในขณะที่มอเตอร์หมุน	58
4.7 ค่าที่แสดงผลเมื่อป้อนค่าตำแหน่งในขณะที่ ไม่มีการเชื่อมต่ออุปกรณ์อื่นๆ	59
4.8 ค่าที่แสดงผลขณะที่มีการสั่งให้มีการทำงานกรณีที่ ไม่มีการเชื่อมต่ออุปกรณ์อื่นๆ	59
4.9 ค่าตำแหน่งที่ป้อนให้มีการทำงาน	60
4.10 ค่าตำแหน่งที่แสดงผลเมื่อมีการทำงานที่ตำแหน่งเริ่มต้น	61
4.11 ฐานรองเมื่อมีการทำงานที่ตำแหน่งเริ่มต้น	61
4.12 ค่าตำแหน่งที่แสดงผลเมื่อมีการทำงานที่ตำแหน่งสุดท้าย	62
4.13 ฐานรองเมื่อมีการทำงานที่ตำแหน่งสุดท้าย	62
ก.1 ภาพด้านหน้าของชุดควบคุมการกำหนดตำแหน่งขับเคลื่อนแบบเกลิยว	67
ก.2 ภาพด้านข้างของชุดควบคุมการกำหนดตำแหน่งขับเคลื่อนแบบเกลิยว	67
ก.3 ภาพตำแหน่งคีย์สวิตช์ของชุดควบคุมการกำหนดตำแหน่งขับเคลื่อนแบบเกลิยว	68
ข.1 วงจรควบคุมการกำหนดตำแหน่ง	70
ข.2 แผ่นพิมพ์ด้านหน้าของวงจรควบคุมการกำหนดตำแหน่ง	71
ข.3 แผ่นพิมพ์ด้านหลังของวงจรควบคุมการกำหนดตำแหน่ง	72
ข.4 ตำแหน่งการวางอุปกรณ์แผ่นพิมพ์ของวงจรควบคุมการกำหนดตำแหน่ง	73
ข.5 แผ่นพิมพ์ด้านของวงจรคีย์สวิตช์	74
ข.6 ตำแหน่งการวางอุปกรณ์แผ่นพิมพ์ของวงจรคีย์สวิตช์	74
ง.1 ผังโปรแกรมการเลือกโหมดการทำงาน	80
ง.2 ผังโปรแกรมการเลือกโหมดการตั้งค่าล่วงหน้า	81

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

สารบัญรูป (ต่อ)

รูปที่	หน้า
ง.3 ผังโปรแกรมการเลือกโหมคการตั้งค่าสูงสุดและต่ำสุด	82
ง.3 (ต่อ) ผังโปรแกรมการเลือกโหมคการตั้งค่าสูงสุดและต่ำสุด	83
จ.1 ส่วนประกอบและปุ่มควบคุมของชุดควบคุมการกำหนดตำแหน่ง ขับเคลื่อนแบบเกลิยว	114



บทที่ 1

บทนำ

1.1 ความเป็นมาและความสำคัญ

ปัจจุบันในโรงงานอุตสาหกรรมเหล็ก จำเป็นต้องมีเครื่องจักรกลที่ใช้ในการพับและตัดเหล็ก การกำหนดตำแหน่งในการพับและตัดเหล็กนั้น ในบางส่วนยังต้องใช้ทรัพยากรมนุษย์ ช่วยในการวัดระยะเพื่อกำหนดตำแหน่งการพับและตัดเหล็ก จึงทำให้มีขั้นตอนการทำงานที่มาก ทำให้ขาดความเที่ยงตรงในการวัดระยะเพื่อกำหนดตำแหน่ง และส่วนที่นำเครื่องจักรกลประเภท CNC (Computer Numerical Control) มาใช้ในการพับและตัดเหล็ก ยังมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานต่อหน่วยมีราคาสูง และต้องเข้าจากต่างประเทศ

โครงการนี้จัดทำขึ้นเพื่อแก้ปัญหาด้านความเที่ยงตรงของการวัดระยะเพื่อกำหนดตำแหน่งในการพับและตัดเหล็ก และในด้านราคาของเครื่องจักรกลประเภท CNC ที่มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานต่อหน่วยมีราคาสูง และต้องเข้าจากต่างประเทศ โดยการสร้างระบบควบคุมการกำหนดตำแหน่งขับเคลื่อนแบบเกลิยว ทำงานแบบกึ่งอัตโนมัติที่มีต้นทุนในการสร้างต่อหน่วยที่ต่ำ และการกำหนดตำแหน่งมีความละเอียดสูง โดยใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์เป็นอุปกรณ์ควบคุมการทำงาน และเขียนโปรแกรมการทำงานให้มีความละเอียดสูง ทำให้มีความเที่ยงตรงในการกำหนดตำแหน่งในแต่ละครั้ง สามารถทำงานและแสดงผลการทำงานออกทางส่วนแสดงแบบเจ็คส่วนได้อย่างต่อเนื่อง โดยใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์เป็นตัวเชื่อมต่อ และส่งการอุปกรณ์ทั้งหมดในการกำหนดตำแหน่งนี้

1.2 ขีดความสามารถของโครงการ

โครงการนี้มีขีดความสามารถดังนี้

1. สามารถกำหนดตำแหน่งได้ความละเอียดสูงสุด 0.1 มิลลิเมตร
2. สามารถกำหนดตำแหน่งในแต่ละจุด และตำแหน่งทั้งหมดได้
3. สามารถแสดงผลระยะทางการเคลื่อนที่ได้
4. สามารถป้อนค่าตำแหน่งของการเคลื่อนที่ ทางคีย์สวิตซ์ได้
5. สามารถแสดงผลออกทางส่วนแสดงผลแบบเจ็คส่วนได้
6. สามารถกำหนดตำแหน่งได้ค่าความผิดพลาด ± 0.1 มิลลิเมตร

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

1.3 เนื้อหาโดยสังเขป

เนื้อหาภายในปฏิญานิพนธ์ฉบับนี้แบ่งออกเป็นส่วนต่างๆ เพื่อสะดวกต่อการศึกษาและทำความเข้าใจในแต่ละบทจะประกอบด้วยเนื้อหาดังต่อไปนี้

บทที่ 1 กล่าวถึงความเป็นมาและความสำคัญของปฏิญานิพนธ์ ชี้ความสามารถของโรงงาน และเนื้อหาในบทต่างๆ โดยสังเขป

บทที่ 2 กล่าวถึงทฤษฎีและหลักการ ประกอบด้วยเนื้อหาดังนี้ ทฤษฎีเกลิยวส่งกำลังมอเตอร์เหนี่ยวนำ การควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า อินเวอร์เตอร์ ดิจิตอลเอนโคเดอร์ และส่วนแสดงผลแบบเจ็ดส่วน

บทที่ 3 กล่าวถึงเนื้อหาที่เกี่ยวกับ การออกแบบ การสร้าง และการทำงานของวงจรต่างๆ ที่ใช้ในโรงงาน เช่น วงจรแหล่งจ่ายไฟ วงจรควบคุมอินเวอร์เตอร์ วงจรควบคุมดิจิตอลเอนโคเดอร์ วงจรควบคุมการกำหนดตำแหน่ง และวงจรคีย์สวิตช์

บทที่ 4 เป็นเนื้อหาเกี่ยวกับการทดลองและผลการทดลองของวงจรแหล่งจ่ายไฟ วงจรควบคุมอินเวอร์เตอร์ วงจรควบคุมดิจิตอลเอนโคเดอร์ วงจรควบคุมการกำหนดตำแหน่ง และการเชื่อมต่อวงจรควบคุมการกำหนดตำแหน่งเข้ากับหน่วยแสดงผลและคีย์สวิตช์

บทที่ 5 เป็นการสรุปผลการจัดทำโครงการ ปัญหาที่เกิดขึ้นและแนวทางในการแก้ไขรวมทั้งแนวทางการพัฒนา

ภาคผนวก ก แสดงภาพเครื่องต้นแบบ การติดตั้ง การเชื่อมต่อกับอุปกรณ์อื่นๆ ขณะที่ใช้งานจริง

ภาคผนวก ข ประกอบด้วยผังรายละเอียดวงจรและวงจรพิมพ์

ภาคผนวก ค แสดงรายการอุปกรณ์ที่ใช้ในงานในวงจรควบคุมการกำหนดตำแหน่ง

ภาคผนวก ง แสดงแผนผังการทำงานและรหัสต้นฉบับของ โปรแกรมทั้งหมดที่สร้างขึ้นมาเพื่อประกอบการทำงานของโครงการ

ภาคผนวก จ เป็นคู่มือการใช้ชุดควบคุมการกำหนดตำแหน่งขับเคลื่อนแบบเกลิยว

ภาคผนวก ช แสดงรายละเอียดและคุณสมบัติของอุปกรณ์สำคัญที่ใช้ในโครงการ

บทที่ 2

ทฤษฎีและหลักการ


2.1 กล่าวนำ

เนื้อหาของปริญญาบัตรในบทนี้เป็นทฤษฎีและหลักการ ที่นำมาใช้ประกอบการสร้างโครงการโดยประกอบด้วยทฤษฎีและหลักการของ ทฤษฎีเกลียวส่งกำลัง มอเตอร์เหนี่ยวนำ การควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า อินเวอร์เตอร์ ดิจิตอลคอนโทรลเลอร์ และส่วนแสดงผลแบบเจ็ดส่วน ซึ่งทฤษฎีและหลักการเหล่านี้จะกล่าวถึงดังต่อไปนี้

2.2 ทฤษฎีเกลียวส่งกำลัง

ลักษณะของเกลียวส่งกำลัง เกลียวส่งกำลังเป็นกลไกอย่างหนึ่งที่ใช้ในเครื่องจักรกล เพื่อทำหน้าที่เปลี่ยนการเคลื่อนที่เชิงมุมเป็นไปตามการเคลื่อนที่ในแนวเส้นตรง และทำหน้าที่เป็นตัวส่งกำลังในเครื่องจักรกลที่พบเห็นกันอยู่ทั่วไป ได้แก่ เกลียวนาของเครื่องกลึง เกลียวของปากกาเครื่องอัด และแม่แรง

ในรูปที่ 2.1 เกลียวส่งกำลัง ซึ่งเป็นเกลียวปากเดียวส่วนต่างๆ ได้เขียนแทนด้วยสัญลักษณ์ดังนี้

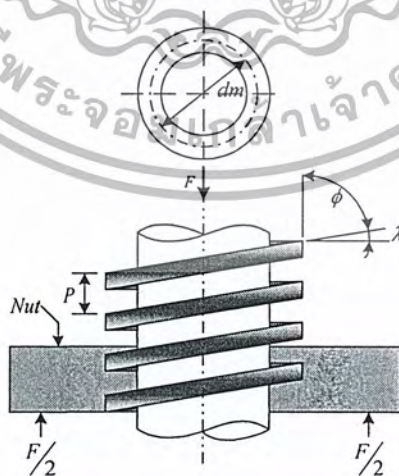


รูปที่ 2.1 ส่วนต่างๆ ของเกลียวส่งกำลัง

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

- เมื่อ d_m = เส้นผ่าศูนย์กลาง
 P = ระยะความสูงของเกลียว
 λ = มุมความชันของเกลียว
 F = แรงที่มากกระทำรอบแกน

การหาค่าโมเมนต์บิดและค่าอื่นๆ เมื่อเกลียวอยู่ภายใต้แรง เมื่อพิจารณาจากเกลียวปากเดียวที่มีความเที่ยงตรงสูงใน 1 เกลียวหรือ 1 ระยะพิทช์ เมื่อคลี่ออกมาจะเป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉาก โดยด้านฐานจะเท่ากับความยาวเส้นรอบวงของขนาดของเกลียวและมีความสูงเท่ากับระยะนำเกลียว ดังรูปที่ 2.2

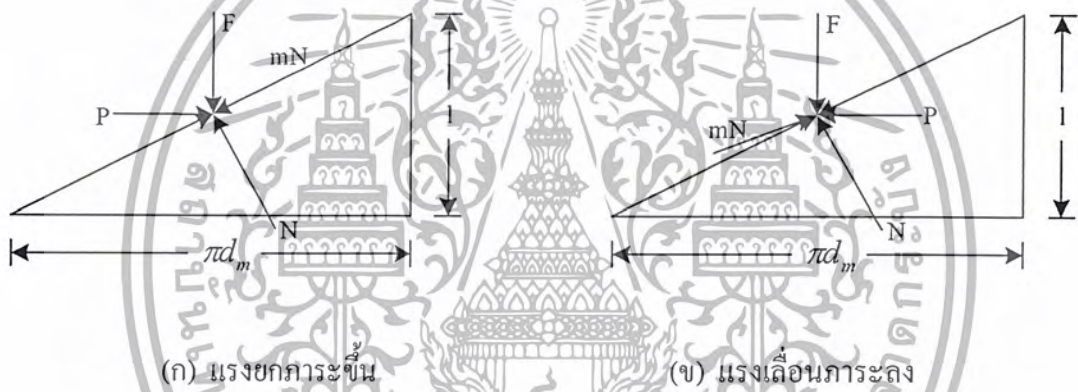

รูปที่ 2.2 แผนผังแรงที่กระทำกับเกลียว

เมื่อพิจารณาผลรวมของแรงตามแนวแกนเกลียวที่เกิดจากแรง (F) ในการยกภาระขึ้นจะมีแรง (P) กระทำไปทางขวามือ ดังรูป (ก) ในการเลื่อนภาระลง จะมีแรง (P) กระทำไปทางซ้ายมือ ดังรูป (ข) แรงเสียดทาน ซึ่งเกิดจากสัมประสิทธิ์ความเสียดทานของผิวเกลียว (μ) กับแรงปกติ (N) และมีทิศตรงกันข้ามกับแรง (P) จากการสมดุลของแรงเราจะได้ว่า

แรงยกภาระขึ้น

$$\Sigma F_H = P - N \sin \lambda - \mu N \cos \lambda = 0 \quad (2.1)$$

$$\Sigma F_V = F + \mu N \sin \lambda - N \cos \lambda = 0 \quad (2.2)$$

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

แรงเลื่อนการะลง

$$\Sigma F_H = -P - N \sin \lambda + \mu N \cos \lambda = 0 \quad (2.3)$$

$$\Sigma F_V = F - \mu N \sin \lambda - N \cos \lambda = 0 \quad (2.4)$$

ขณะนี้จะไม่สนใจกับแรงปกติ (N) จากสมการ (2.1) – (2.4) สามารถหาแรง (P) ได้คือ
แรงยกการะขึ้น

$$P = \frac{F(\sin \lambda + \mu \cos \lambda)}{\cos \lambda - \mu \sin \lambda} \quad (2.5)$$

แรงเลื่อนการะลง

$$P = \frac{F(\mu \cos \lambda - \sin \lambda)}{\cos \lambda + \mu \sin \lambda} \quad (2.6)$$

จากสมการ (2.5) และ (2.6) ทำ $\cos \lambda$ และ $\sin \lambda$ ให้หมดไป โดยใช้ความสัมพันธ์ของ
 $\tan \lambda = \frac{1}{\pi dm}$ จากรูปที่ 2.2 จะได้

เนื่องจาก $P \cdot \frac{dm}{2}$ ก็คือโมเมนต์บิด T ที่กระทำกับเกลียว ดังนั้นสมการ T จะมีค่าดังนี้
 T สำหรับการยกการะขึ้น

$$T = F \frac{dm}{2} \left(\frac{1 + \pi \mu dm}{\pi dm - \mu l} \right) \quad (2.7)$$

T สำหรับการเลื่อนการะลง

$$T = F \frac{dm}{2} \left(\frac{\pi \mu dm - 1}{\pi dm + \mu l} \right) \quad (2.8)$$

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ค่า T จากสมการ(2.8) เป็นค่าที่เอาชนะความฝืดที่ผิวสัมผัสของเกลียวในการทำให้เกลียวเลื่อนการะลง เกลียวอาจจะคลายเลื่อนออกเองได้ ถ้าหาคะยะ 1 ของเกลียวมีค่ามากขึ้น หรือค่าความฝืดน้อยหรืออาจจะเกิดจากเกลียวหมุนเองโดยไม่มีโมเมนต์จากภายนอกใดๆ มากระทำ ถ้าเป็นเช่นนี้ T จากสมการ (2.8) ต้องเป็นลบหรือมีค่าเป็น 0 แต่ในเมื่อ T จากสมการนี้มีค่าเป็นบวก ก็หมายถึงเกลียวสามารถแน่นด้วยตัวมันเอง ดังนั้นเงื่อนไขสำหรับการแน่นด้วยตัวมันเองของเกลียวคือ

ค่า $\pi\mu dm$ จะต้องมากกว่าค่า 1

$$\pi\mu dm > 1 \quad (2.9)$$

หารด้วย πdm ทั้งสองข้างจะได้

$$\mu > \frac{1}{\pi dm} \quad (2.10)$$

$$\mu > \tan \lambda \quad (2.11)$$

ความสัมพันธ์ของสภาวะการแน่นด้วยตัวเองของเกลียวนี้ จะเป็นจริงได้ก็ต่อเมื่อสัมประสิทธิ์ของเกลียว (μ) มีค่าเท่ากับหรือมากกว่า $\tan \lambda$

สำหรับค่าประสิทธิภาพของเกลียวมีประโยชน์อย่างยิ่งต่อการประเมินค่าของเกลียวส่งกำลัง

จากสมการ (2.7) ถ้าให้ $\mu = 0$ เราจะได้ว่า

$$T_0 = \frac{F_1}{2\pi} \quad (2.12)$$

เมื่อไม่คิดค่าความฝืดแล้ว T_0 ก็คือ โมเมนต์บิดที่ต้องการยกภาระขึ้นเท่านั้น ถ้าให้ e คือประสิทธิภาพ ดังนั้นประสิทธิภาพของเกลียวคือ

$$e = \frac{T_0}{T} = \frac{F_1}{2\pi T} \quad (2.13)$$

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้


สมการที่กล่าวมาข้างต้นนั้นจะใช้สำหรับเกลียวสี่เหลี่ยมจัตุรัส สำหรับเกลียวสี่เหลี่ยมคางหมูหรือเกลียวอื่นๆ นั้นผิวของเกลียวจะเอียง แรงหรือภาระที่กระทำกับเกลียวจะเอียงทำมุมกับแกนเกลียวอันเนื่องจากเกลียวมีมุม λ และมุม 2α เมื่อเกลียวมีมุม α น้อย ก็จะไม่ต้งนำมาคิดจะคิดเฉพาะผลที่เกิดจาก 2α เท่านั้นดังรูปที่ 2.3 (ก) ผลที่เกิดจากมุม α จะทำให้แรงเสียดทานเพิ่มขึ้น

ดังนั้น จากสมการ (2.7) ค่า μ จะต้องหารด้วย $\cos \alpha$ จะได้ว่า

$$T = \frac{Fdm}{2} \left(\frac{1 + \pi\mu dm / \cos \alpha}{\pi dm - \mu l / \cos \alpha} \right) \quad (2.14)$$

หรือ

$$T = \frac{Fdm}{2} \left(\frac{1 + \pi\mu dm \sec \alpha}{\pi dm - \mu l \sec \alpha} \right) \quad (2.15)$$

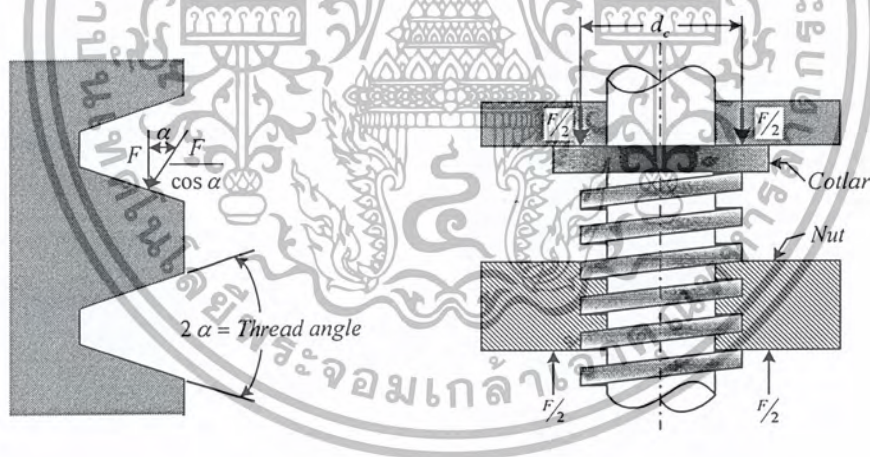

(ก) แรงปกติในเกลียวเพิ่มขึ้นเนื่องจากมุม α

(ข) ปลอกเกลียวขนาดความโตเท่ากับ d_c

รูปที่ 2.3 ส่วนต่างๆ ของเกลียวส่งกำลังอยู่ภายใต้ทอลัก

ค่าที่ได้จากสมการ (2.15) นี้จะเป็นค่าประมาณเท่านั้นเพราะผลที่เกิดจากมุม λ ได้ตัดทิ้งไปแล้ว ในการออกแบบเกลียวส่งกำลังนั้น เกลียวสี่เหลี่ยมคางหมูจะมีประสิทธิภาพไม่เท่ากับเกลียวสี่เหลี่ยมจัตุรัส เพราะว่าเกลียวสี่เหลี่ยมคางหมูจะมีความฝืดเพิ่มขึ้นเนื่องมาจากมุม α แต่ก็นิยมใช้

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ในการออกแบบเช่นเดียวกันเพราะง่ายต่อการสร้าง และสามารถนำเอาเกลียวตัวเมียแบบแบ่งครึ่งมาใช้ได้ซึ่งก็สามารถเปลี่ยนเกลียวตัวเมียได้เมื่อมีการสึกหรอ

โดยปกติเมื่อเกลียวส่งกำลังอยู่ภายใต้ทอร์ก และทำให้เกิดภาระตามแนวแกนปลอกเกลียวจะต้องนำมาใช้คั่นระหว่างชิ้นส่วนที่หมุนกับชิ้นส่วนที่หยุดนิ่งเพื่อช่วยรับแรงตามแนวแกนดังที่แสดงในรูปที่ 2.3 (ข) แสดงให้เห็นแบบของปลอกซึ่งรองรับภาระโดยให้กระทำที่แนวความโค้งผ่านศูนย์กลางเฉลี่ยของปลอก (d_c) ถ้าให้ μ_c เป็นสัมประสิทธิ์ของระหว่างผิวของปลอกโมเมนต์บิดที่เกิดขึ้นคือ

$$T_c = \frac{F\mu_c d_c}{2} \quad (2.16)$$

2.3 มอเตอร์เหนี่ยวนำ

ในงานที่ต้องทำการมอเตอร์สำหรับการขับเคลื่อน ปัจจุบันนิยมใช้มอเตอร์เหนี่ยวนำ ทั้งนี้เพราะว่ามอเตอร์ชนิดนี้มีความทนทาน ราคาถูก และไม่ต้องการการบำรุงรักษามากนัก

2.3.1 ส่วนประกอบของมอเตอร์เหนี่ยวนำ

มอเตอร์เหนี่ยวนำมีส่วนประกอบที่สำคัญ 2 ส่วน คือ

1) สเตเตอร์ (Stator)

สเตเตอร์ คือ ส่วนประกอบที่ไม่มีเคลื่อนที่ประกอบด้วยโครงสร้าง (Frame) ซึ่งภายในจะมีร่อง (Slots) อยู่โดยรอบ เพื่อใช้ฝังขดลวด จำนวนวงจรจะเท่ากับจำนวนเฟสของแหล่งจ่ายไฟหลัก (Main Supply)

2) โรเตอร์ (Rotor)

โรเตอร์ คือ ส่วนเคลื่อนที่ของมอเตอร์ซึ่งจะผูกโพลด์ ประกอบด้วยเหล็กกล้าประกบเป็นแผ่นบางๆ (Steel Laminations) เป็นรูปทรงกระบอก โรเตอร์แบ่งออกเป็น 2 แบบ คือ

2.1) โรเตอร์แบบทรงกระบอก (Squirrel Cage Rotor) แบ่งออกเป็น 2 แบบคือ

2.1.1) แบบทรงกระบอกเดี่ยว (Single Cage Rotor) ในร่องด้านนอกของทรงกระบอกจะมีตัวนำฝังอยู่โดยรอบ และมีทิศทางขนานกับแกน โดยที่แต่ละปลายจะต่ออยู่กับวงแหวนโลหะ (Metal Ring) มอเตอร์แบบนี้จะให้แรงบิดเริ่มต้น (Starting Current) จะมีค่าสูงกว่ากระแสฟัดักมาก


2.1.2) แบบทรงกระบอกคู่ (Double Cage Rotor) โรเตอร์ประกอบด้วยกรงร่วมศูนย์กลาง 2 กรง (Two Concentric Cage) ซึ่งจะเป็นลักษณะฝังด้วยตัวนำ 2 ชั้นรอบโรเตอร์โดยที่

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ด้านนอกมีตัวนำที่มีความต้านทานสูงกว่าตัวนำด้านใน ขณะเริ่มเดินเครื่องจะเกิดฟลักซ์ ที่มีความถี่สูงกระแสเหนี่ยวนำจะต้านฟลักซ์ไม่ให้ไปสู่กรงด้านใน เป็นผลให้เกิดแรงบิดค่าสูงที่กรงด้านนอก และกระแสก็จะมีค่าลดลงหลังจากนั้นความถี่ก็จะลดลงทำให้ฟลักซ์ผ่านเข้าสู่กรงด้านในได้ง่ายขึ้น ทำให้มอเตอร์มีโครงสร้างคล้ายกรงกระรอกเดี่ยว มอเตอร์แบบนี้จะให้แรงบิดเริ่มต้นมีค่าสูง และกระแสเริ่มต้นมีค่าต่ำมอเตอร์เหนี่ยวนำแบบกรงกระรอกมีลักษณะดังรูปที่ 2.4

2.2) โรเตอร์แบบขดลวดพัน (Wound Rotor) หรือวงแหวนแบบลื่น (Slip Ring)

โรเตอร์แบบขดลวดพัน (วงแหวนลื่น) โรเตอร์จะประกอบด้วยขดลวดที่พันอยู่ในร่องเช่นเดียวกับสเตเตอร์ โดยปกติเป็นแบบ 3 เฟส ปลายด้านหนึ่งของขดลวดจะต่อร่วมกันที่จุดร่วม และปลายอีกด้านหนึ่งของขดลวดทั้ง 3 เฟสจะต่อกับวงแหวนทองแดงซึ่งติดอยู่กับโรเตอร์ มอเตอร์แบบนี้จะให้แรงบิดเริ่มต้นสูงถึง 2.5 เท่า ของแรงบิดพิกัดและกระแสเริ่มต้นจะเป็นสัดส่วนเดียวกันกับกระแสที่ระบุ (Nominal Current) มอเตอร์เหนี่ยวนำแบบขดลวดพันมีลักษณะดังรูปที่ 2.4

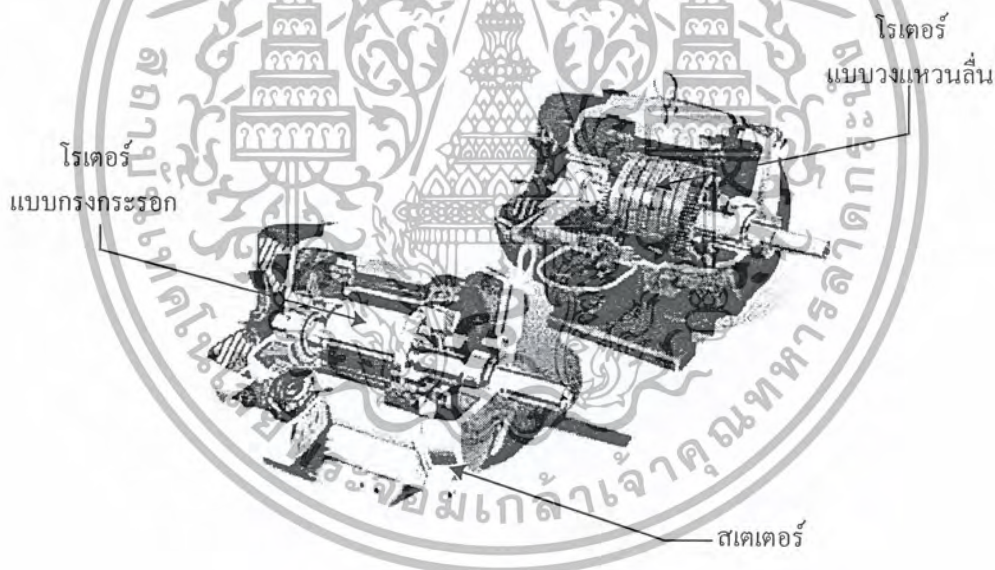

รูปที่ 2.4 ส่วนประกอบมอเตอร์เหนี่ยวนำ

2.3.2 หลักการทำงาน

หลักการทำงานของมอเตอร์เหนี่ยวนำเป็นผลมาจากสนามแม่เหล็กหมุน (Rotating Field) ในสเตเตอร์ซึ่งทำให้โรเตอร์สามารถหมุนได้ หลักการทำงานสามารถพิจารณาจากตัวอย่างนี้คือ ใช้แม่เหล็กรูป U แทนสนามหมุนในสเตเตอร์ และจานทองแดง (Copper Disc) แทนตัวนำที่โรเตอร์ ดังรูปที่ 2.5

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ถ้าหมุนแม่เหล็ก XY จะทำให้เกิดสนามแม่เหล็กหมุนรอบๆ งานทองแดงจะเกิดการเหนี่ยวนำผ่านช่องอากาศ (Air Gap) ก่อให้เกิดกระแสเหนี่ยวนำขึ้น กระแสนี้ทำให้เกิดแรงบิด ทำให้งานทองแดงหมุนในทิศเดียวกับสนามแม่เหล็กหมุน โดยมีอัตราเร็วน้อยกว่าสนามแม่เหล็กหมุนถ้างานทองแดงหมุนด้วยอัตราเร็วเดียวกันกับอัตราเร็วของสนามแม่เหล็กหมุน เรียกว่าอัตราเร็วซิงโครนัส (Synchronous Speed) ก็จะไม่เกิดกระแสเหนี่ยวนำ เป็นผลให้ไม่เกิดแรงบิด แต่ในความเป็นจริงงานทองแดงจะหมุนด้วยอัตราเร็วที่น้อยกว่าอัตราเร็วของสนามแม่เหล็กเสมอ ที่เรียกว่า อัตราเร็วอะซิงโครนัส (Asynchronous Speed) เช่นเดียวกับกับมอเตอร์ซึ่งมีอัตราเร็วต่ำกว่าสนามแม่เหล็กหมุนในสเตเตอร์จึงเรียกชื่อของมอเตอร์ชนิดนี้ว่ามอเตอร์อะซิงโครนัส



- เมื่อ X = แกนแนวตั้ง
 Y = แกนแนวนอน
 N = แม่เหล็กขั้วเหนือ
 S = แม่เหล็กขั้วใต้

สนามแม่เหล็กหมุนในมอเตอร์เหนี่ยวนำแบบ 3 เฟส จะเกิดจากขดลวด 3 ขด วางห่างกัน 120 องศาทางไฟฟ้าดังแสดงในรูปที่ 2.6 เมื่อจ่ายแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับทั้ง 3 เฟส เข้าไปยังขดลวดทั้งสามในสเตเตอร์จะเกิดสนามแม่เหล็กขึ้นทั้ง 3 เฟส เมื่อสนามแม่เหล็กหมุนเข้าด้วยกัน โดยวิธีเวกเตอร์จะได้สนามแม่เหล็กหมุนที่มีขนาดคงที่หมุนไปรอบๆ มอเตอร์ความเร็วของสนามแม่เหล็กหมุนที่สเตเตอร์จะสามารถกำหนดได้จากสมการดังนี้

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

$$N_s = \frac{120 \times f}{p} \quad (2.17)$$

N_s = ความเร็วของสนามแม่เหล็กหมุนหรือความเร็วซิงโครนัส (Synchronous Speed) หน่วยรอบต่อนาที (rpm)

f = ความถี่ของแรงดันป้อนเข้า (Hz)

P = จำนวนขั้วของมอเตอร์เหนี่ยวนำที่เกิดจากรูปแบบการวางขดลวด



รูปที่ 2.6 สนามแม่เหล็กหมุนในมอเตอร์เหนี่ยวนำแบบ 3 เฟส

2.4 การควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า

2.4.1 การเริ่มเดินเครื่องมอเตอร์แบบกรงกระรอก

เมื่อเริ่มเดินเครื่องมอเตอร์ กระแสเสิร์จ (Surge Current) ที่เข้ามอเตอร์จะมีค่าสูงถ้าพื้นที่หน้าตัดของสายไฟฟ้าที่ใช้ในระบบเกินไป จะทำให้เกิดแรงดันตกในขณะที่เริ่มเดินเครื่อง ซึ่งมีผลต่อการทำงานของโหลดอื่นๆ ในวงจร เพื่อป้องกันปัญหาดังกล่าวจะต้องไม่ใช้วิธีเริ่มเดินเครื่องโดย


เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ตรง (Direct Starting) กับมอเตอร์เหนี่ยวนำที่มีกำลังสูง แต่ต้องใช้วิธีเริ่มเดินเครื่องแบบอื่นๆ ดังที่จะกล่าวต่อไปเพื่อลดค่ากระแสยอด (Peak Current)

1) การเริ่มเดินเครื่องแบบต่อกับสายโดยตรง (Direct on line Starting DOL)

การเริ่มเดินเครื่องแบบนี้ จะต่อสแตเตอร์โดยตรงกับแรงดันแหล่งจ่ายไฟ ดังแสดงในรูปที่ 2.7 เป็นผลให้มอเตอร์ต้องใช้กระแสเริ่มต้นสูง และจะให้แรงบิดเริ่มประมาณ 1.5 เท่าแรงบิดพิคกแรงบิดนี้จะมีค่าสูงสุดเมื่ออัตราเร็วของมอเตอร์มีค่าประมาณ 80% ของอัตราเร็วพิคก กระแสเริ่มต้นจะมีค่าประมาณ 4-8 เท่าของกระแสพิคก แต่จะมีค่าลดลงเมื่ออัตราเร็วเพิ่มขึ้น

วิธีเริ่มเดินเครื่องแบบนี้จะเหมาะกับมอเตอร์ที่มีขนาดกลาง แต่ไม่เหมาะกับงานที่ต้องการมอเตอร์หมุนแบบเรียบ และไม่กระชาก (Smooth and Progressive) เช่น บันไดเลื่อน บันจั้น เป็นต้น แต่ถ้าต้องการใช้วิธีเริ่มเดินเครื่องแบบนี้ จำเป็นต้องลดค่ากระแสยอด และแรงบิดเริ่มต้นลงโดยทำการลดแรงดันของแหล่งจ่ายลงในขณะเริ่มเดินเครื่องที่อัตราเร็วหนึ่งๆ กระแสเข้ามอเตอร์จะลดลงเป็นสัดส่วนกับแรงดัน แต่ค่าแรงบิดจะแปรเป็นสัดส่วนกับแรงดันกำลังสอง ดังรูปที่ 2.7

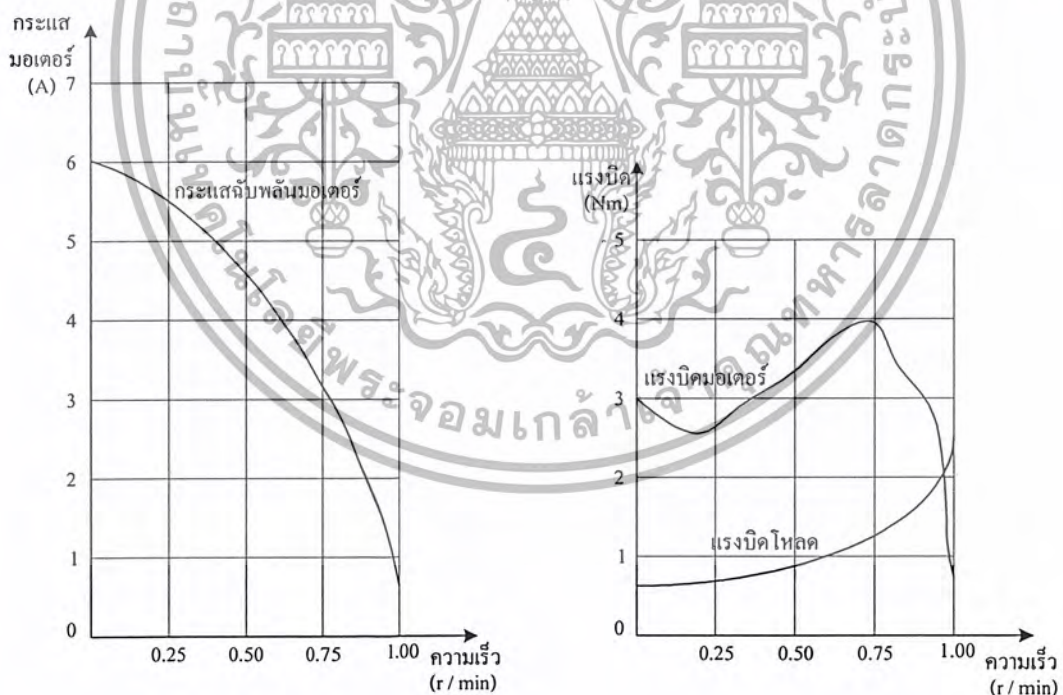

(ก) กระแส

(ข) แรงบิด


รูปที่ 2.7 กระแสและแรงบิดที่ความเร็วต่างๆ เมื่อเริ่มเดินแบบต่อสายโดยตรง

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

จากรูปที่ 2.7 จะเห็นว่ากระแสเริ่มเดินเครื่องจะมีค่าประมาณ 6 เท่าของกระแสพิกัด และแรงบิดเริ่มต้นจะได้ 1.5 เท่าของแรงบิดพิกัด


2) การเริ่มเดินเครื่องแบบใช้ชุดขดลวดแยกส่วน (Starting of Part Winding Motors)

วิธีการเริ่มเดินเครื่องแบบนี้ใช้กับมอเตอร์ที่มีขดลวดสเตเตอร์ 2 ชุดขนานกัน โดยมีปลายขั้วเป็น 6 หรือ 12 ดังรูปที่ 2.8

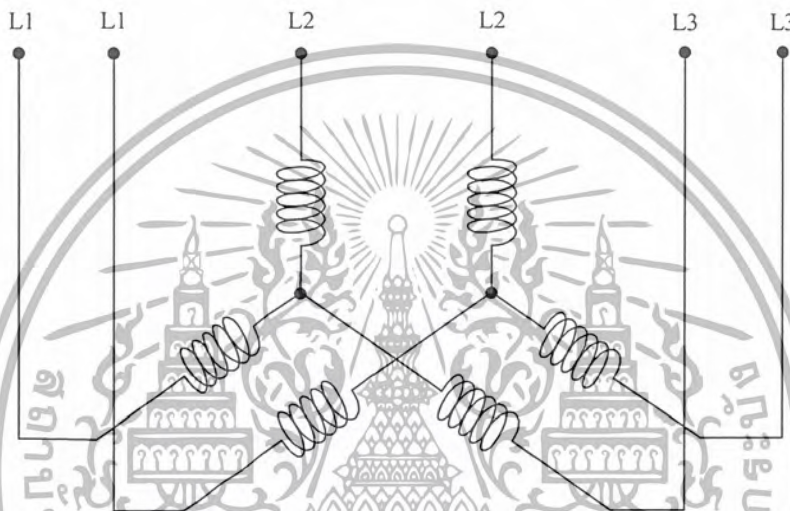

รูปที่ 2.8 การเริ่มเดินเครื่องแบบใช้ชุดขดลวดแยกส่วน

มอเตอร์ที่มีขดลวด 2 ชุด เปรียบเสมือนมอเตอร์แบ่งเป็น 2 ส่วน (Half-motors) ที่มีกำลังไฟฟ้าเท่ากันเมื่อขดลวดชุดแรกกับแหล่งจ่ายไฟ มอเตอร์จะเริ่มเดินเครื่องที่แรงดันเต็มที่กระแสเริ่มต้นและแรงบิดเริ่มต้นจะเป็นครึ่งหนึ่ง อย่างไรก็ตามแรงบิดของมอเตอร์แบบนี้ จะมากกว่าแรงบิดของมอเตอร์แบบกรงกระรอกที่มีพิกัดเท่ากัน และเริ่มเดินเครื่องแบบสตาร์-เดลตา เมื่อสิ้นสุดการเดินเครื่องขดลวดชุดที่สองจะต่อกับแหล่งจ่ายไฟ กระแสค่าขอดจะมีค่าลดลงในช่วงเวลาสั้นๆ ทั้งนี้เพราะมอเตอร์ในแยกจากแหล่งจ่ายไฟ และค่าสลิปต่ำ ดังรูปที่ 2.9

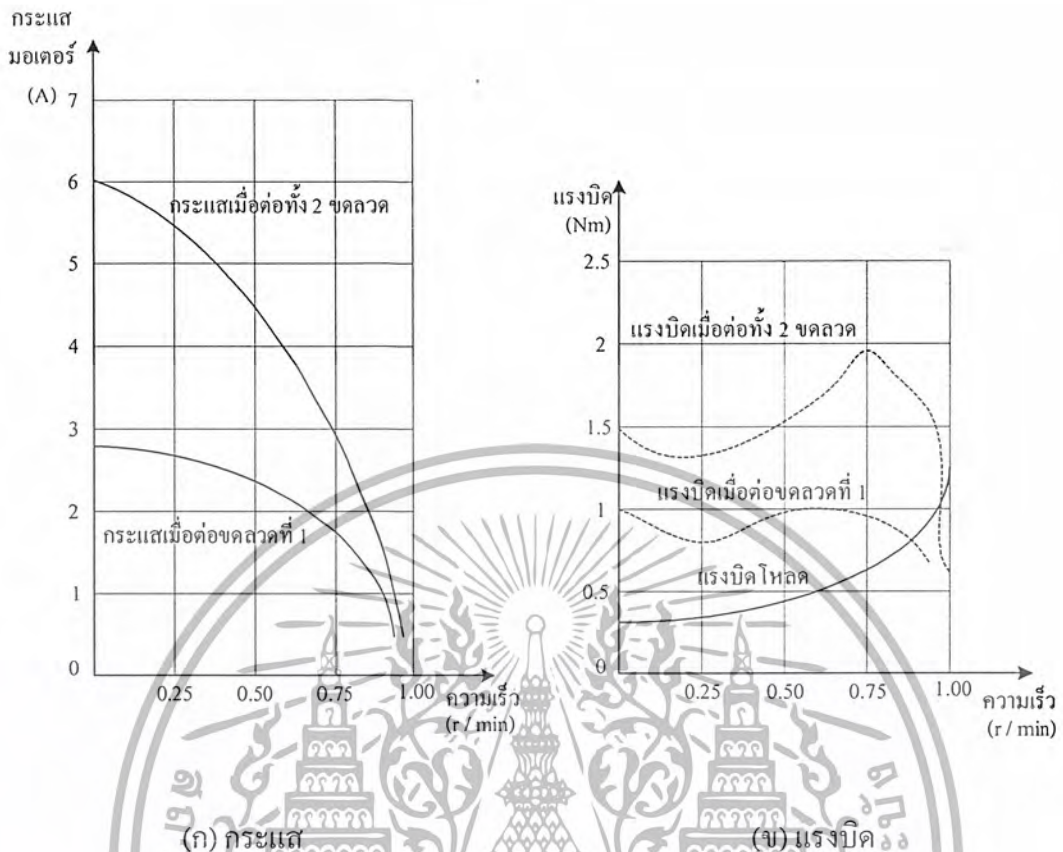

รูปที่ 2.9 กระแสและแรงบิดที่ความเร็วต่างๆเมื่อเริ่มเดินแบบใช้ขดลวดแยกส่วน


3) การเริ่มเดินเครื่องแบบสตาร์-เดลตา (Star-Delta Starting, Y)

วิธีการเริ่มเดินเครื่องแบบนี้ ทำได้โดยต่อปลายทั้งสองของขดลวดทั้ง 3 เฟส ออกมาที่ขั้วภายนอกขณะที่เป็นเดลตา จะใช้ได้กับแรงดันแหล่งจ่ายไฟพอดิบ เช่น แรงดันแหล่งจ่ายไฟเป็น 400 V จะต้องใช้กับมอเตอร์แบบ 400 V Delta /690 V Star หลักการของการเริ่มต้นเครื่องขดลวดจะต่อเป็นแบบสตาร์ ดังนั้นแรงดันที่เฟสของขดลวดจะมีค่าเท่ากับ 58% ของแรงดันพิกัด แรงบิดจะลดลงเป็นสัดส่วนกับแรงดันกำลังสอง ซึ่งมีค่าเท่ากับ 1/3 ของแรงบิดที่เกิดจากการเริ่มเดินเครื่องด้วยวิธี DOL และกระแสในแต่ละเฟสมีค่าลดลงเช่นเดียวกับแรงดัน คือ 58 % ดังรูปที่ 2.10


กระแสเริ่มต้นจะมีค่าประมาณ 2 เท่าของกระแสพิกัด ส่วนแรงบิดเริ่มต้นจะมีค่าประมาณ 0.5 เท่า ของแรงบิดพิกัด วิธีนี้จะเหมาะกับมอเตอร์ที่เริ่มต้นเดินเครื่องแบบไม่มีโหลด (Starting on No Load) หรือมอเตอร์ที่ต้องการแรงบิดโหลดต่ำ (Low Load Torque) ดังรูปที่ 2.11

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

จากรูปที่ 2.11 ขณะที่ขดลวดต่อแบบสตาร์ แรงบิดและอัตราเร็วของมอเตอร์จะมีค่าต่ำ ดังนั้นมอเตอร์จะมีเสถียรภาพต่ำถ้าแรงบิด โหลดมีค่าสูงหลังจากมอเตอร์หมุนไปชั่วขณะขดลวดจะ เปลี่ยนจากสตาร์เป็นเดลตาทำให้ขดลวดแต่ละเฟสสามารถรับแรงดันได้เต็มที่

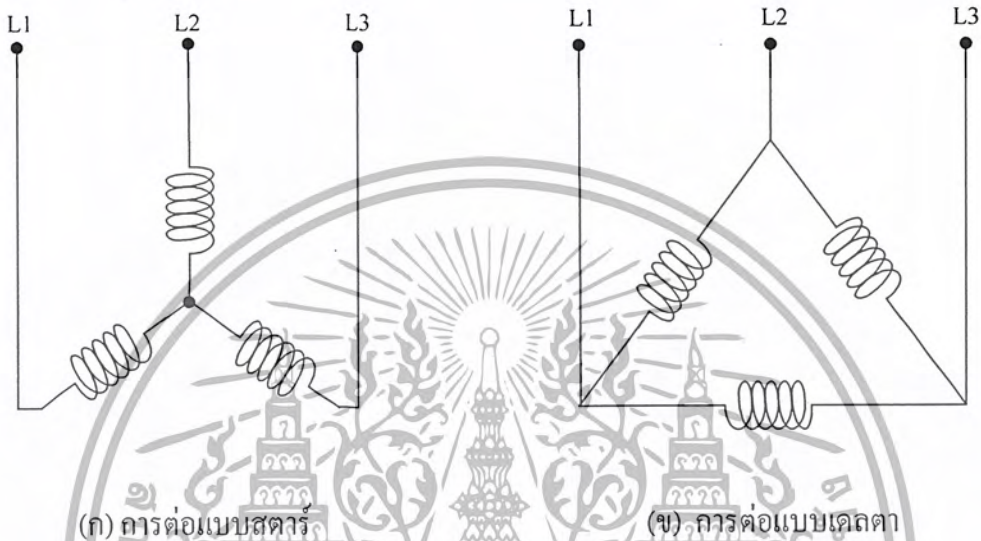

รูปที่ 2.10 การเริ่มเดินแบบสตาร์ - เดลตา

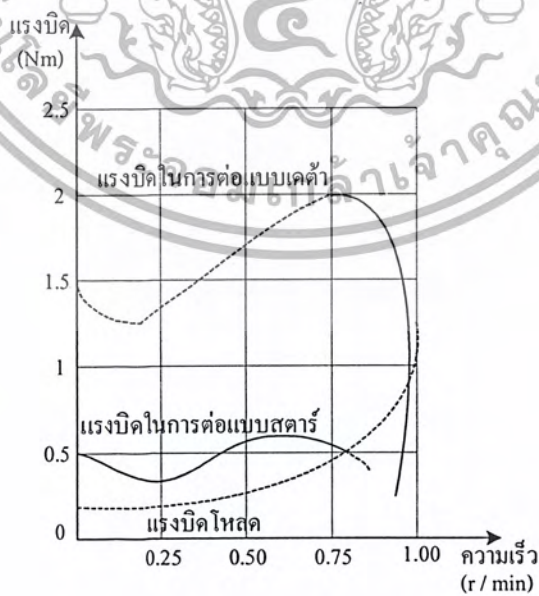

รูปที่ 2.11 แรงบิดต่ออัตราความเร็วเมื่อเริ่มเดินแบบสตาร์ - เดลตา

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

เนื่องจากขดลวดของสเตเตอร์มีค่าอินดักแตนซ์สูง ถ้ามอเตอร์จ่ายโหลดมาก ระหว่างเปลี่ยนจากสตาร์เป็นเดลตา จะเกิดกระแสยอด (Peak Current) มีค่าสูง ดังนั้นจึงจำเป็นต้องหาวิธีเริ่มเดินเครื่องที่ดีขึ้นเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าวดังนี้


3.1) สตาร์-เดลตา ที่มีกรหน่วงเวลาการเปลี่ยนแปลงจากสตาร์เป็นเดลตา (Star Delta with Time Delay Durring Star Delta Transition) วิธีนี้จะใช้กับมอเตอร์ที่มีแรงบิดโหลดต่ำและต้องมีความเฉื่อย (Inertia) เพียงพอที่จะไม่ให้อัตราเร็วลดลงในขณะที่ช่วงหน่วงเวลา (โดยปกติ 1 หรือ 2 วินาที)

3.2) การเริ่มเดินเครื่อง 3 ขั้น สตาร์-เดลตา+ความต้านทานเดลตา (Three Step Staring Star Delta + Delta Resistance) วิธีนี้จะมีค่าความต้านทานต่ออนุกรมกับขดลวดแบบเดลตาเป็นเวลา 3 วินาที

3.3) การเริ่มเดินเครื่องแบบสตาร์-เดลตา โดยที่การขัดจังหวะ (Star Delta Starting Without Interruption) วิธีนี้จะออกแบบให้ความต้านทานที่ต่ออนุกรมกับขดลวดแบบเดลตาต่อเพียงชั่วขณะก่อนที่จะเปิดคอนแทกเตอร์สตาร์ (Star contractor) เพื่อไม่ให้เกิดการขัดจังหวะของวงจร

4) การเริ่มเดินเครื่องแบบความต้านทานแบบปฐมภูมิ (Primary Resistance Starting)

การเริ่มเดินเครื่องแบบนี้ช่วงแรกแรงดันจะมีค่าลดลงเนื่องจากการต่อความต้านทานอนุกรมกับขดลวดสเตเตอร์ และมีการลดวงจรความต้านทานตัวนี้ในเวลาต่อมาดังรูปที่ 2.12

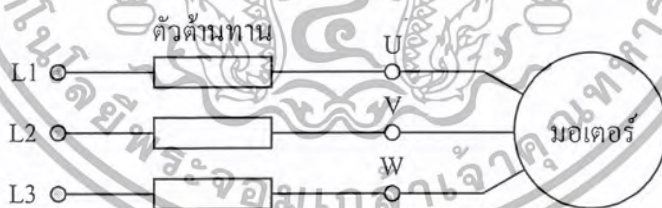


รูปที่ 2.12 การเริ่มเดินแบบความต้านทาน

แรงบิดเริ่มต้นมีค่าต่ำเท่ากับ 0.75 เท่าของแรงบิดพิกัด แต่กระแสเริ่มต้นมีค่าสูงเท่ากับ 4.5 เท่าของกระแสพิกัดดังแสดงในรูปที่ 2.13

ขณะที่มอเตอร์มีอัตราเร่งหลังจากเริ่มเดินเครื่องแรงดันที่ปลายขั้วจะมีค่าไม่คงที่กระแสค่าสูงจะค่อยๆลดลง เป็นผลให้แรงดันคร่อมความต้านทานมีค่าลดลง และแรงดันที่ขั้วมอเตอร์มีค่าสูงขึ้น

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

วิธีการเริ่มเดินเครื่องแบบนี้เหมาะกับการเริ่มเดินเครื่องมอเตอร์ที่มีการเพิ่มแรงบิดโหลด หรือแรงบิดที่มีขนาดครึ่งหนึ่งของแรงบิดพิคคในมอเตอร์ที่มีความถี่สูง (High Inertia Motors) ดังรูปที่ 2.13

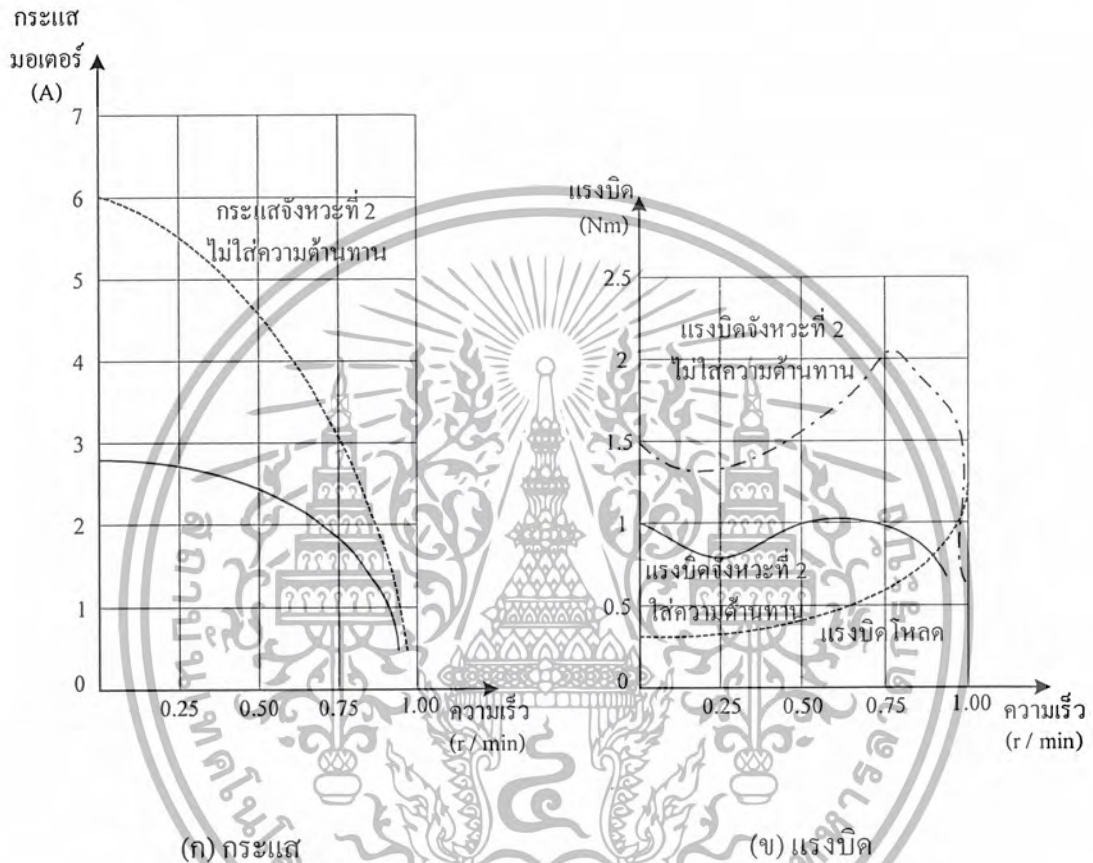

รูปที่ 2.13 กระแสและแรงบิดที่ความเร็วต่างๆ เมื่อเริ่มเดินแบบความต้านทานปฐมภูมิ

5) การเริ่มเดินเครื่องแบบใช้หม้อแปลงออโต้ (Auto Transformer Starting)

วิธีนี้จะใช้หม้อแปลงออโต้เป็นเครื่องลดแรงดันเมื่อสิ้นสุดการเริ่มเดินเครื่องจะปลดหม้อแปลงนี้ออกจากวงจร การเริ่มเดินเครื่องโดยใช้หม้อแปลงออโต้ประกอบด้วย 3 ขั้นตอน

- 5.1) ต่อหม้อแปลงออโต้เป็นแบบสตาร์แล้วปิดคอนแทกเตอร์มอเตอร์จะเริ่มเดินเครื่องด้วยค่าแรงดันต่ำ
- 5.2) เปิดวงจรที่จุดนิวทรัลเป็นผลให้ส่วนของขดลวดหม้อแปลงออโต้ซึ่งต่ออนุกรมกับแต่ละเฟสของสเตเตอร์ทำหน้าที่เป็นความเหนี่ยวนำ

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

5.3) คอนแทกเตอร์จะต้องจรมอเตอร์กับแรงดันเมนทำให้มอเตอร์ได้รับแรงดันเต็มที
 วิธีการเริ่มเดินเครื่องแบบนี้มอเตอร์จะไม่แยกจากแหล่งจ่ายไฟ ดังนั้นจึงทำให้ไม่เกิดสภาวะ
 ทรานเซียนต์ (Transient) นิยมใช้วิธีการเดินเครื่องแบบนี้กับมอเตอร์กำลังสูง ทั้งนี้เพราะการเดิน
 เครื่องแบบนี้ จะให้แรงบิดเริ่มต้นค่าสูงแต่กระแสช็อคมีค่าต่ำกว่านอกจากนี้สามารถปรับแรงดันได้ โดย
 ปรับที่ขั้วต่อของหม้อแปลงอโต้ โดยทั่วไปนิยมปรับค่าเป็น 50% 65% และ 80%

2.4.2 การเริ่มเดินเครื่องมอเตอร์แบบวงแหวนลื่น


การเริ่มเดินเครื่องมอเตอร์แบบวงแหวนลื่น จะใช้วิธีการเดินเครื่องแบบต่อความต้านทาน
 เข้าที่โรเตอร์ มอเตอร์แบบวงแหวนลื่นจะไม่สามารถเดินเครื่องภายในขั้นตอนเดียวได้ เนื่องจากไม่
 สามารถทนแรงบิดและกระแสค่าสูง จึงจำเป็นต้องต่อชุดความต้านทานกับวงจรโรเตอร์เมื่อเริ่มเดิน
 เครื่องแล้วจึงค่อยๆลดวงจรความต้านทานออก

2.4.3 การเริ่มเดินเครื่องแบบอิเล็กทรอนิกส์

ความก้าวหน้าทางอิเล็กทรอนิกส์กำลัง (Power Electronics) ทำให้สามารถนำอุปกรณ์ไฟ
 ไฟกำลัง ที่ควบคุมทางอิเล็กทรอนิกส์มาใช้กับมอเตอร์มากขึ้น แม้จะมีการแพงและจุดอ่อนหลาย
 อย่างแต่มีการควบคุมทำได้อย่างรวดเร็ว และละเอียดกว่าอุปกรณ์ไฟฟ้ากำลังชนิดอื่นๆ ตัวควบคุม
 มอเตอร์แบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้กันมากสำหรับมอเตอร์เหนี่ยวนำ มีตัวควบคุมการเริ่มแบบนุ่มนวล
 (Soft Start) และตัวควบคุมเปลี่ยนความเร็ว (Variable Speed Controller) ในหัวข้อขอกกล่าวถึงเพียง
 ตัวควบคุมการเริ่มแบบนุ่มนวล (Soft Start)

1) ตัวควบคุมการเริ่มแบบนุ่มนวล (Soft Start)

การเริ่มเดินเครื่องแบบอิเล็กทรอนิกส์ แบบนี้ใช้การเปลี่ยนแปลงค่าแรงดันและการจัด
 กระแส ดังรูปที่ 2.14

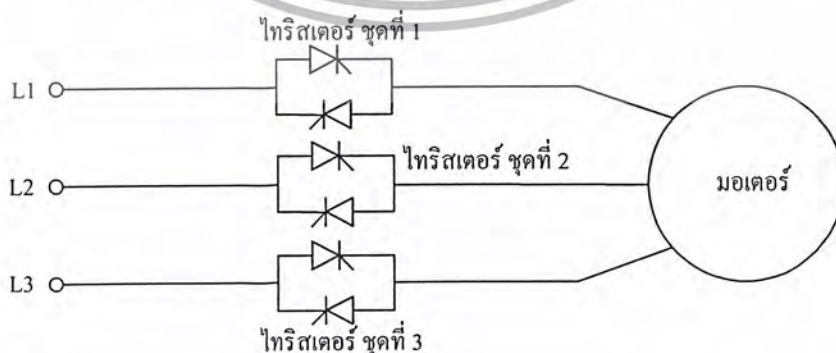

รูปที่ 2.14 การเดินเครื่องแบบนุ่มนวล

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
 ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

จากรูปที่ 2.14 แรงดัน 3 เฟสของแหล่งจ่ายไฟจะมีการปรับเพิ่มขึ้นอย่างสม่ำเสมอโดยใช้ ไทริสเตอร์ บริดจ์ วงจรบริดจ์นี้จะประกอบด้วยไทริสเตอร์ 2 ชุดต่อกลับกันในแต่ละเฟส โดยการปรับมุมชนวนของไทริสเตอร์ แรงดันที่จ่ายให้มอเตอร์จะค่อยๆเพิ่มขึ้น โดยมีความถี่เท่าเดิมดัง รูปที่ 2.15 แรงดันขาออกสามารถควบคุมได้โดย

- 1.1) อัตราการเปลี่ยนแปลงของความเร่ง (Acceleration Ramp)
- 1.2) การจำกัดกระแส (Current Limit)
- 1.3) การใช้ร่วมกัน



รูปที่ 2.15 การปรับมุมจุดชนวน ไทริสเตอร์


2.4.4 การปรับค่าความเร็วของมอเตอร์เหนี่ยวนำ

1) ความเร็วของมอเตอร์แบบกรงกระรอก

ความเร็วของมอเตอร์แบบกรงกระรอกจะเป็นฟังก์ชันของความถี่ของแหล่งจ่ายไฟ และจำนวนของขั้ว ดังนั้นจึงสามารถทำให้มอเตอร์มีหลายความเร็วได้โดยการเปลี่ยนจำนวนขั้วหรือใช้ขดลวดสเตเตอร์แยกกัน และใช้อินเวอร์เตอร์เปลี่ยนความถี่

1.1) การเปลี่ยนจำนวนขั้วในการเปลี่ยนความเร็วของมอเตอร์เหนี่ยวนำโดยการเปลี่ยนจำนวนขั้วนั้น วิธีที่ประหยัด คือ ใช้ขดลวดเดี่ยวต่อเฟสซึ่งทำให้สามารถปรับความเร็วได้ในจำนวนอัตรา 1:2 วงจรนี้เรียกว่า วงจรคาแลนเดอร์ (Dahlander Circuit) วงจรคาแลนเดอร์สามารถต่อได้ 2 แบบ คือ Δ/YY และ Y/YY


เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

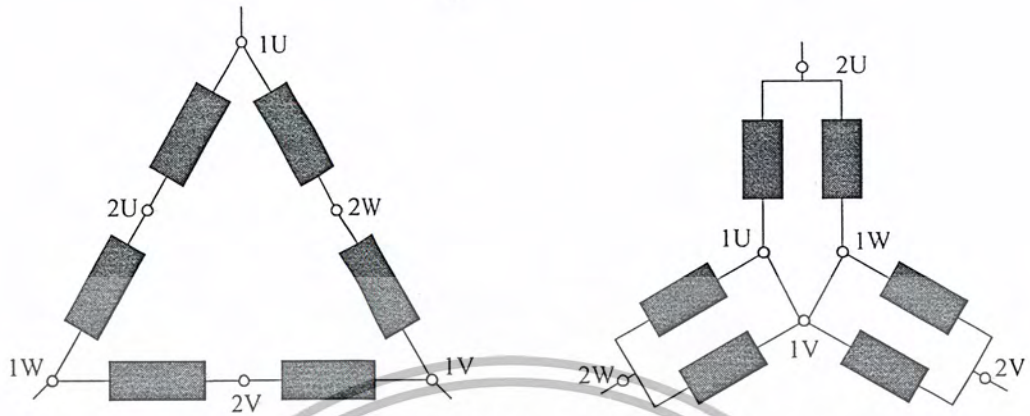

(ก) ความเร็วต่ำต่อแบบ Δ

(ข) ความเร็วสูงต่อแบบ YY

รูปที่ 2.16 วงจรแลนเดออร์แบบ Δ/YY ใช้สำหรับขับโหลดแรงบิดคงที่

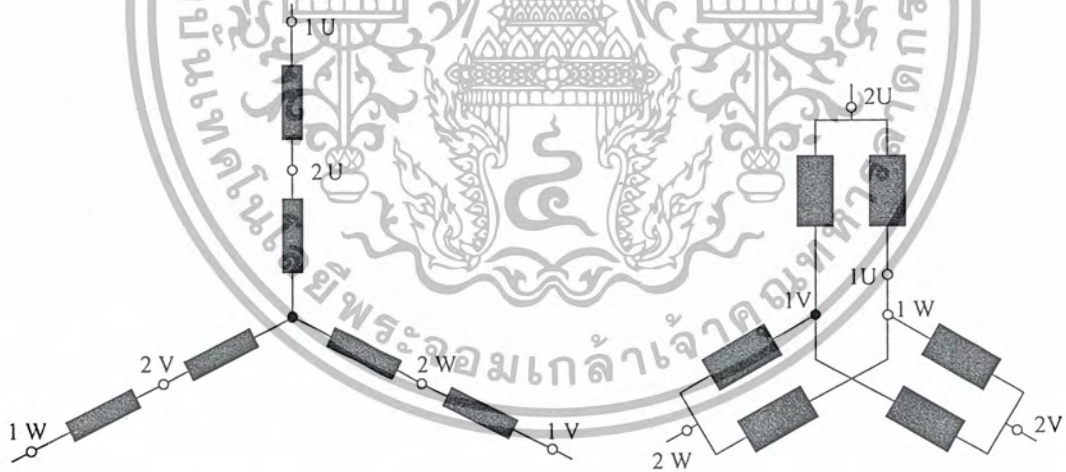


(ก) ความเร็วต่ำต่อแบบ Y

(ข) ความเร็วสูงต่อแบบ YY

รูปที่ 2.17 วงจรแลนเดออร์แบบ Y/YY ใช้สำหรับขับโหลดแรงบิดคงที่

1.2) ขดลวดสเตเตอร์แยกกัน มีการพันมอเตอร์ให้มีขดลวดแยก 2 ชุดอิสระต่อกันทางไฟฟ้าแต่ละชุดพันให้มีจำนวนขั้วไม่เท่ากัน ดังนั้นถ้าใช้มอเตอร์จ่ายไฟให้ขดลวดชุดหนึ่งมอเตอร์จะเอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ว่องที่ความเร็วหนึ่ง และถ้าจ่ายไฟให้อีกขดลวดหนึ่งมอเตอร์ก็จะว่องอีกความเร็วหนึ่ง ดังนั้นอัตราส่วนความเร็วจึงไม่ต้องเป็น 1:2 ขดลวดแยกนี้ โดยทั่วไปจะต่อเป็น Y/Y

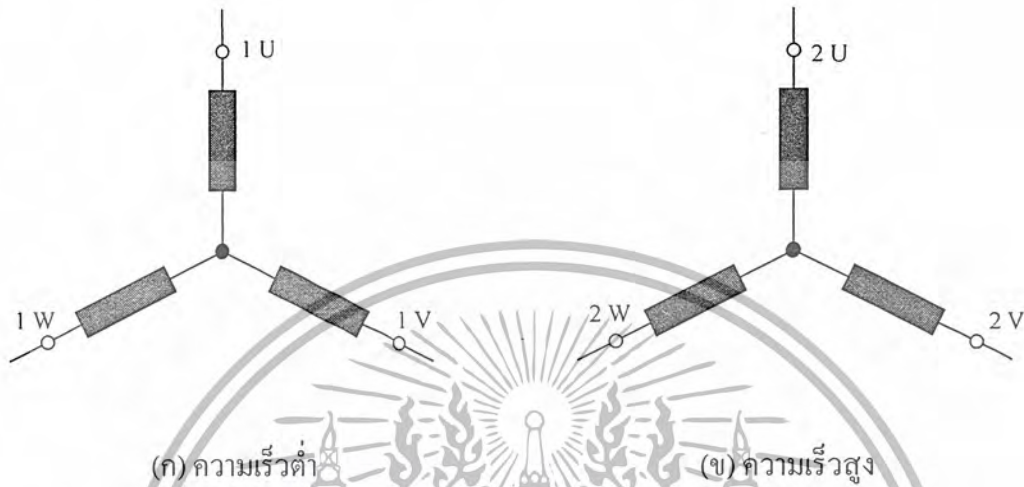

รูปที่ 2.18 วงจรขดลวดสเตเตอร์แยกกันแบบ Y/Y

ถ้าต้องการมอเตอร์ที่สามารถเปลี่ยนความเร็ว 3 หรือ 4 ก้านั้นสามารถทำได้โดยนำมอเตอร์ให้มีทั้งวงจรคาแลนเดอร์และขดลวดวงจรแยกผสมกัน เรียกว่า ฟาสต์เอมพีฟลิจูมอดูละชัน (PAM)

2) ความเร็วมอเตอร์แบบวงแหวนลื่น

การเพิ่มความต้านทานถาวร เข้าไปในวงจรมอเตอร์ของมอเตอร์แบบวงแหวนลื่น จะทำให้ความเร็วของมอเตอร์ลดลง โดยที่ความต้านทานยังมีค่ามากความเร็วก็ยิ่งต่ำลงสามารถปรับค่าความต้านทานได้หลายค่าเพื่อควบคุมความเร็วที่ต้องการ วิธีการนี้เป็นที่นิยมใช้ แม้จะมีข้อเสียคือ

1) ในระหว่างการลดความเร็ว จะมีการเกิดกำลังสูญเสียในตัวต้านทานทำให้การทำงานประสิทธิภาพไม่ดี

2) ความเร็วของมอเตอร์จะขึ้นกับโหลดสำหรับความต้านทานค่าหนึ่ง ค่าสลิปจะเป็นสัดส่วนกับแรงบิดสามารถลดลงได้ถึง 50 % ที่โหลดเต็มที และที่ 25% ที่โหลดครึ่งหนึ่ง


3) ระบบควบคุมความเร็วแบบอื่นๆ

3.1) อินเวอร์เตอร์

หลักการระบบขับเคลื่อนนี้ส่วนใหญ่ใช้ขับมอเตอร์เหนี่ยวนำแบบกรงกระรอก 3 เฟส หลักการทำงานใช้หลักการ พัลส์วีดท์มอดูเลชัน (PWM) มีข้อดีที่สามารถเดินเครื่อง และเปลี่ยนความเร็วได้เรียบโดยปราศจากการเปลี่ยนแปลงความเร็วเป็นขั้นแม้ที่ความเร็วต่ำ

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่นิยมนำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

หลักการทํางาน แหล่งจ่ายไฟกระแสสลับ 1 เฟส หรือ 3 เฟส จะถูกเรียงกระแสโดยวงจรไดโอดบริดจ์เต็มคลื่นแล้วอัดประจุตัวเก็บประจุสำรอง ตัวเก็บประจุนี้จะทำหน้าที่เป็นแหล่งจ่ายไฟตรงแรงดันสูง ซึ่งจะถูกสวิตช์โดยวงจรบริดจ์ด้านกำลังขาออก ออกไปเป็นขบวนพัลส์ที่ยาวและสั้น จะจ่ายให้มอเตอร์ และ โดยค่าฟลักซ์ของมอเตอร์นำไปควบคุมความเร็วมอเตอร์ได้

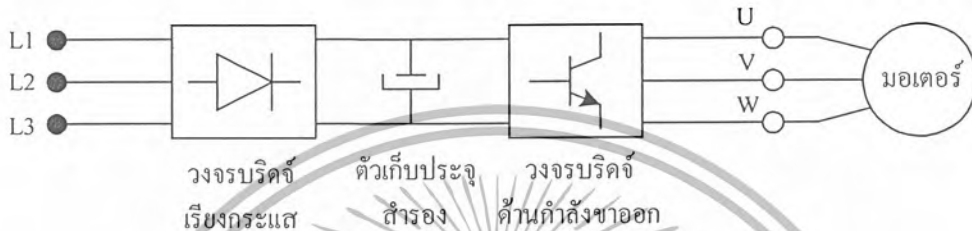


รูปที่ 2.19 วงจรหลักของอินเวอร์เตอร์


ความถี่ขาออกของมอเตอร์สามารถทำให้สูงกว่าความถี่ของแหล่งจ่ายไฟ เช่น ความถี่ที่ขาออก 400 เฮิร์ตซ์ จากแหล่งจ่ายไฟ 50 เฮิร์ตซ์ ระบบขับเคลื่อนนี้มักใช้สำหรับการเดินแบบนุ่มนวลหรือหยุดเดินเครื่องแบบนิ่มนวล และสามารถเร่งและหน่วงได้ตามต้องการ

3.2) เครื่องควบคุมการเปลี่ยนแปลงแรงดัน

เครื่องนี้ปัจจุบันความนิยมน้อยลงเนื่องจากความก้าวหน้าทางอิเล็กทรอนิกส์สามารถสร้างเป็นอินเวอร์เตอร์ได้ หลักการทํางานจะเปลี่ยนแปลงแรงดันเพื่อปรับแรงบิดของมอเตอร์ให้สอดคล้องกับแรงบิดโหลด และมีความเร็วคงที่ที่ระดับที่ต้องการ แรงนำไฟฟ้าจะถูกควบคุมโดยการปรับมุมจุดฉนวนของคู่ไทรสเตอร์ต่อกัน ควบคุมแต่ละเฟสของแหล่งจ่ายไฟ มักใช้กับมอเตอร์ขนาดเล็กเครื่องควบคุมชนิดนี้เป็นแบบนิ่มนวลซึ่งมีแรงบิดโหลดต่ำ

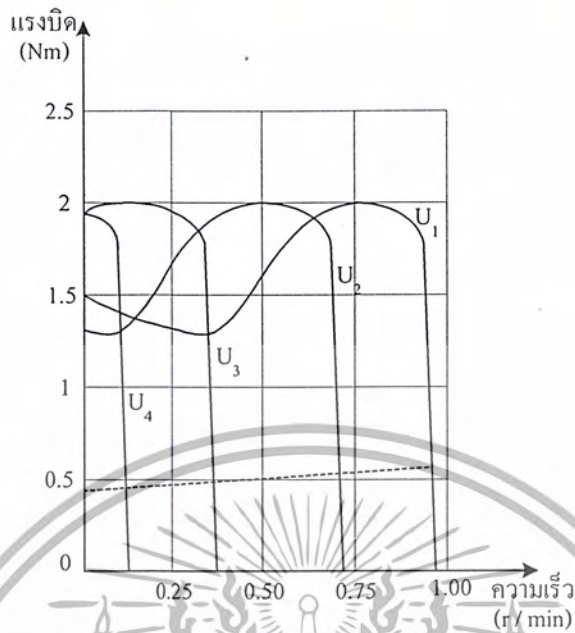

รูปที่ 2.20 ลักษณะคุณสมบัติแรงบิดและความเร็วของการเริ่มเดินเครื่อง โดยใช้อินเวอร์เตอร์

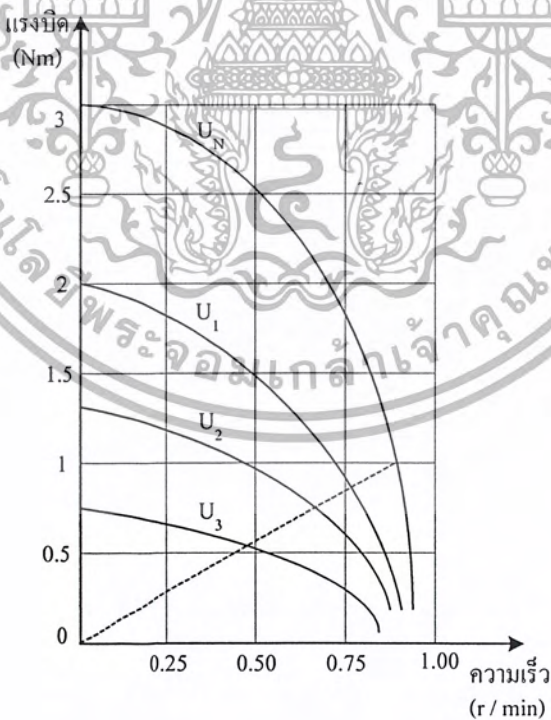

รูปที่ 2.21 ลักษณะคุณสมบัติแรงบิดและความเร็วของการเริ่มเดินเครื่อง โดยใช้เครื่องควบคุมการเปลี่ยนแปลงแรงดัน

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

2.4.5 การหยุดเดินเครื่องมอเตอร์เหนี่ยวนำ

1) การหยุดเดินเครื่องด้วยกระแสกลับทาง (Reverse Current Braking or Plugging)

การหยุดเดินเครื่องด้วยกระแสกลับทาง ใช้หลักการแยกมอเตอร์ออกจากแหล่งจ่ายไฟในขณะที่มอเตอร์ยังหมุนอยู่ และต่อเข้ากับแหล่งจ่ายไฟอีกครั้งโดยให้มีทิศกลับทาง วิธีการหมุนเดินเครื่องแบบนี้จะมีประสิทธิภาพมาก แต่จะต้องตัดแหล่งจ่ายไฟออกก่อนที่มอเตอร์จะหมุนกลับทาง โดยจะใช้อุปกรณ์อัตโนมัติแบบต่างๆ เพื่อควบคุมการหยุดของมอเตอร์เมื่อความเร็วของมอเตอร์มีค่าใกล้ศูนย์

1.1) กรณีมอเตอร์แบบกรงกระรอก ก่อนที่จะใช้วิธีนี้นั้น จะต้องแน่ใจก่อนว่ามอเตอร์จะสามารถทนต่อการหยุดเดินเครื่องด้วยกระแสกลับทาง เพราะว่าจะเกิดความเค้นทางกล ทางความร้อนขึ้นและการสูญเสียพลังงานสลิป และพลังงานจลน์ในตัวกรงกระรอก ขณะที่หยุดเดินเครื่องกระแสและแรงบิดจะมีค่าสูงกว่าตอนเริ่มเดินเครื่อง ดังนั้นเพื่อให้การหยุดเดินเครื่องเป็นไปอย่างราบเรียบ ควรจะต่อความต้านทานอนุกรมเข้ากับขั้วของแต่ละเฟสของสเตเตอร์ ข้อเสียของการหยุดเดินเครื่องด้วยกระแสกลับสำหรับมอเตอร์แบบกรงกระรอก คือ มีใช้น้อยโดยมากใช้กับงานที่ต้องการกำลังงานต่ำ

1.2) กรณีมอเตอร์แบบวงแหวนลื่น ก่อนที่จะต่อสเตเตอร์ของมอเตอร์เพื่อให้กระแสกลับทางจะต้องใส่ความต้านทานที่ใช้ในตอนเริ่มเดินเครื่อง และความต้านทานพิเศษเพิ่มเติมเข้าไปเพื่อจำกัดกระแสและแรงบิดโดยการเลือกความต้านทานที่เหมาะสม ในขณะที่กระแสกลับทางแรงดันที่โรเตอร์จะเป็นสองเท่าของปกติ จึงต้องการฉนวนขดลวดเป็นพิเศษ การต่อแบบนี้จะมีพลังงานสูญเสียในวงจรมอเตอร์ซึ่งพลังงานจะสูญเสียในตัวต้านทาน

2) การหยุดเดินเครื่องโดยการฉีดกระแสตรง (Braking by Injection of Direct Current)

วิธีการหยุดเดินเครื่องแบบนี้ นิยมใช้แบบวงแหวนลื่น เมื่อเปรียบเทียบกับวิธีการหยุดเดินเครื่องด้วยกระแสกลับทาง จะต้องเสียบค่าใช้จ่ายในส่วนแหล่งจ่ายไฟตรงเพิ่มขึ้น แต่จะลดค่าใช้จ่ายในส่วนของตัวต้านทานซึ่งจะใช้น้อยลง

การหยุดเดินเครื่องด้วยวิธีนี้ กระทำได้โดยการจ่ายไฟกระแสตรงให้แก่สเตเตอร์หลังจากที่ได้ปลดมอเตอร์ออกจากแหล่งจ่ายแล้ว เพื่อให้การหยุดเหมาะสมควรใช้กระแสประมาณ 1.3 เท่าของกระแสพิค โดยที่ค่าจริงจะถูกกำหนดโดยค่าความต้านทานของขดลวดสเตเตอร์ดังนั้นแรงดันของแหล่งจ่ายไฟตรงจะต่ำ แหล่งจ่ายไฟมักมีตัวเรียงกระแส ซึ่งจะต้องสามารถทนต่อแรงดันเกินทรานเซียนต์ ที่เกิดจากขดลวดเมื่อปลดออกจากแหล่งจ่ายกระแสกลับ

การเดินเครื่องโดยการฉีดกระแสตรงจะมีข้อแตกต่างจากการหยุดเดินเครื่องด้วยกระแสกลับทางดังนี้

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

- 2.1) พลังงานที่สูญเสียในตัวต้านทานโรเตอร์หรือกรงกระรอกต่ำกว่า
- 2.2) มอเตอร์จะไม่หมุนในทิศกลับกัน
- 2.3) ให้เสถียรภาพที่ดีกว่า

3) การหยุดเดินเครื่องด้วยวิธีซูปเปอร์ซิงโครนัส (Braking by Supersynchronous Operation)

การหยุดเดินเครื่องโดยวิธีนี้ กระทำได้โดยการข้ามมอเตอร์ด้วยโหลดที่มีความเร็วสูงกว่าความเร็วซิงโครนัส มีลักษณะการทำงานเหมือนกับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเหนี่ยวนำ และจะให้แรงบิดของการหยุดเดินเครื่องทำให้อัตราการหมุนหยุดลง และจ่ายพลังงานไฟฟ้ากลับไปแหล่งจ่าย

ในกรณีมอเตอร์วงแหวนถื่น จะต้องลัดวงจรที่ความต้านทานโรเตอร์ทั้งหมด มิฉะนั้นมอเตอร์จะหมุนเร็วกว่าปกติมาก อาจทำให้เกิดความเสียหายทางกลได้


2.5 อินเวอร์เตอร์

อินเวอร์เตอร์ เป็นอุปกรณ์แปลงไฟชนิดหนึ่งที่แปลงไฟสลับที่มีความถี่และแรงดันคงที่ไปเป็นไฟสลับที่มีความถี่และแรงดันขนาดต่างๆ แหล่งจ่ายไฟที่ป้อนอินพุตของอินเวอร์เตอร์จะเป็นแหล่งจ่ายไฟสลับทั่วไปที่มีรูปคลื่นไซน์ แต่เอาต์พุตของอินเวอร์เตอร์จะมีรูปคลื่นแตกต่างจากรูปไซน์

จากหลักการทำงานของอินเวอร์เตอร์ ซึ่งจะผลิตรูปที่ผิดปกตินี้ จะเกี่ยวข้องไปถึงการเลือกมอเตอร์และอุปกรณ์รอบข้าง ดังนั้นการทำความเข้าใจต่อการทำงานของวงจรต่างๆ ในอินเวอร์เตอร์จึงเป็นเรื่องสำคัญ

2.5.1 โครงสร้างของอินเวอร์เตอร์

โครงสร้างของอินเวอร์เตอร์นั้น ส่วนอินพุตของอินเวอร์เตอร์เป็นไฟสลับจากแหล่งจ่ายไฟ (50 เฮิร์ตซ์ หรือ 60 เฮิร์ตซ์) ไฟสลับนี้จะถูกแปลงเป็นไฟตรง โดยวงจรคอนเวอร์เตอร์ (Converter) จากนั้นไฟตรงจะถูกแปลงเป็นไฟสลับที่สามารถแปรขนาดแรงดันและความถี่ได้โดยวงจรอินเวอร์เตอร์ (Inverter) วงจรทั้งสองส่วนนี้เป็นวงจรหลักที่ทำหน้าที่แปลงรูปคลื่น และผ่านพลังงานของอินเวอร์เตอร์ นอกจากนี้ยังมีวงจรควบคุมสำหรับควบคุมการทำงานของวงจรทั้งสองส่วนนั้น ดังรูปที่ 2.22

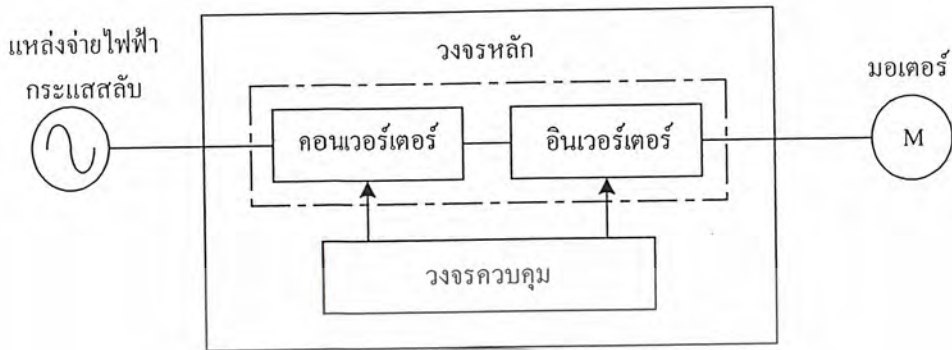

รูปที่ 2.22 โครงสร้างของอินเวอร์เตอร์

อินเวอร์เตอร์ชนิดใช้งานทั่วไป (General Purpose Inverter) จะประกอบด้วยส่วนคอนเวอร์เตอร์และอินเวอร์เตอร์ รวมอยู่ในเครื่องเดียวกันเสมอ

คอนเวอร์เตอร์มีหน้าที่แปลงไฟฟ้ากระแสสลับเป็นไฟฟ้ากระแสตรง เป็นอุปกรณ์แปลงไฟชนิดหนึ่ง ส่วนอินเวอร์เตอร์ก็เป็นอุปกรณ์แปลงไฟฟ้ากระแสตรงเป็นไฟฟ้ากระแสสลับ ทั้งสองส่วนนี้จะใช้องค์ประกอบวงจรที่แตกต่างกัน และมีการทำงานที่ต่างกันซึ่งจะอธิบายในรายละเอียดต่อไป

2.5.2 หลักการทำงานของภาคอินเวอร์เตอร์

1) วิธีการสร้างไฟสลับจากไฟตรง


อินเวอร์เตอร์เป็นอุปกรณ์ที่ผลิตไฟฟ้ากระแสสลับได้จากแหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสตรง การทำความเข้าใจกับหลักการทำงานของอินเวอร์เตอร์ก็ควรเริ่มจากวงจรสร้างไฟไฟฟ้ากระแสสลับเฟสเดียวกันก่อน โดยเปลี่ยนโหลดจากมอเตอร์เป็นหลอดไฟเพื่อให้เข้าใจง่ายดังรูปที่ 2.23

จากรูปที่ 2.23 สามารถอธิบายได้ดังนี้

สวิตช์ 4 ตัว S_1 และ S_4 ซึ่งต่ออยู่ระหว่างแหล่งจ่ายไฟตรง และโหลดจะเปิด-ปิด สลับกันเป็นจังหวะเพื่อสร้างไฟสลับจ่ายให้กับโหลดไฟ

เมื่อสวิตช์ S_2 และ S_3 ปิด จะมีกระแสวิ่งผ่านสวิตช์และหลอดไฟตามที่ทิศทาง A และเมื่อสวิตช์ S_1 และ S_4 เปิด จะมีกระแสวิ่งผ่านสวิตช์และหลอดไฟตามที่ทิศทาง B ซึ่งย้อนทางกับทิศทาง A ดังนั้นถ้าให้สวิตช์ S_2 และ S_3 เปิดปิดสลับกับสวิตช์ และจะทำให้กระแสที่ไหลไปที่หลอดกลับทิศทางกันสลับไปมาเป็นไฟสลับนั่นเอง

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

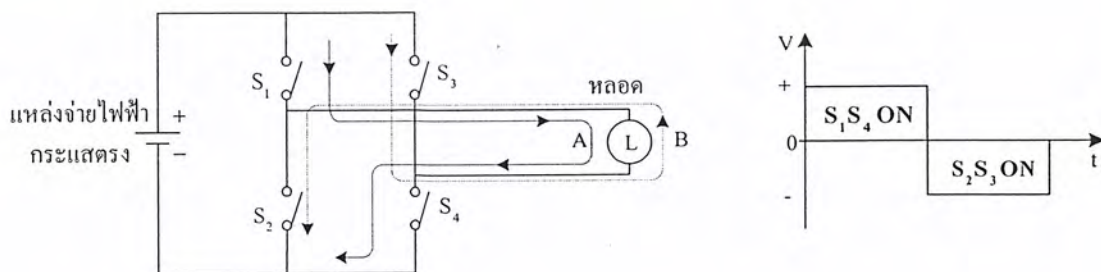


(ก) วงจรเปลี่ยนไฟฟ้ากระแสตรงไปเป็นไฟฟ้ากระแสสลับ (ข) รูปคลื่นสลับด้านเอาต์พุต

รูปที่ 2.23 หลักการเปลี่ยนไฟฟ้ากระแสตรงไปเป็นไฟฟ้ากระแสสลับ

2) วิธีการแปรความถี่

ถ้าควบคุมเวลาที่เปิดปิดสวิตช์ $S_1 - S_4$ ได้ ก็จะสามารถแปรความถี่ของไฟฟ้ากระแสสลับได้ ตัวอย่างเช่น ให้สวิตช์ S_1 และ S_4 ปิด 0.5 วินาที ต่อมาสวิตช์ S_2 และ S_3 0.5 วินาที และทำการเปิดปิดสลับกันเช่นนี้เรื่อยไป ดังนั้นใน 1 วินาที ไฟฟ้ากระแสสลับจะวิ่งไปกลับครบ 1 รอบ หรือ ไซเคิล ไฟฟ้ากระแสสลับนี้จึงมีความถี่ 1 เฮิรตซ์นั่นเอง

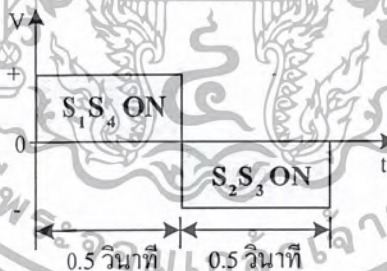


รูปที่ 2.24 รูปคลื่นสลับความถี่ 1 เฮิรตซ์

3) กรณีของไฟสามเฟส


ถ้าสวิตช์ S_1 ถึง S_6 ในวงจรเปิดปิด ตามจังหวะที่แสดง ในรูปที่ 2.26 ก็จะมีกระแสไหลผ่านขั้ว U-V V-W และ W-U ของมอเตอร์ ตามรูปคลื่นที่แสดงในรูปที่ 2.26 รูปคลื่นของกระแสนี้จะ เป็นไฟฟ้ากระแสสลับของรูปคลื่นสี่เหลี่ยมที่มีช่วงกว้าง และช่วงห่างระหว่างคลื่นเท่ากัน ถ้าเปลี่ยนช่วงเวลาของการเปิดปิดสวิตช์เหล่านี้ ก็จะทำให้ความถี่ของไฟสลับเปลี่ยนไปได้ และถ้าเปลี่ยน

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ขนาดของแรงดันของแหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสตรง ก็จะทำให้ขนาดของแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับของรูปคลื่นสี่เหลี่ยมเปลี่ยนไปได้เช่นเดียวกัน

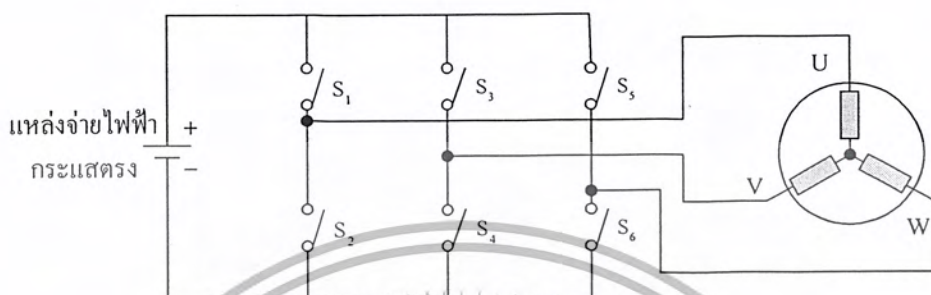

รูปที่ 2.25 วงจรพื้นฐานของอินเวอร์เตอร์ชนิด 3 เฟส

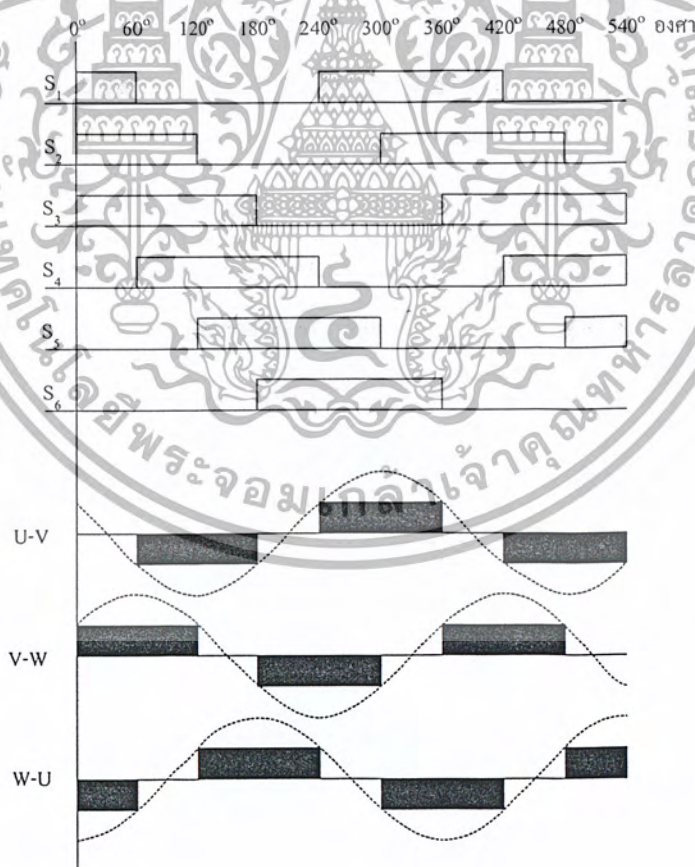


รูปที่ 2.26 การสร้างไฟฟ้ากระแสสลับ 3 เฟส

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่นอนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

4) โครงสร้างส่วนที่เป็นวงจรถานอินเวอร์เตอร์

อินเวอร์เตอร์จะใช้ทรานซิสเตอร์แทนสวิตช์ทั้ง 6 ตัว ดังแสดงในรูปที่ 2.27 เมื่อต่อเอาต์พุตเข้ากับมอเตอร์ 3 เฟส และควบคุมให้ทรานซิสเตอร์ ON-OFF ตามจังหวะในรูปที่ 2.26 ก็จะทำให้มอเตอร์หมุนได้ และถ้าเปลี่ยนลำดับการ ON-OFF ของทรานซิสเตอร์ก็สามารถบังคับให้มอเตอร์หมุนกลับทางได้

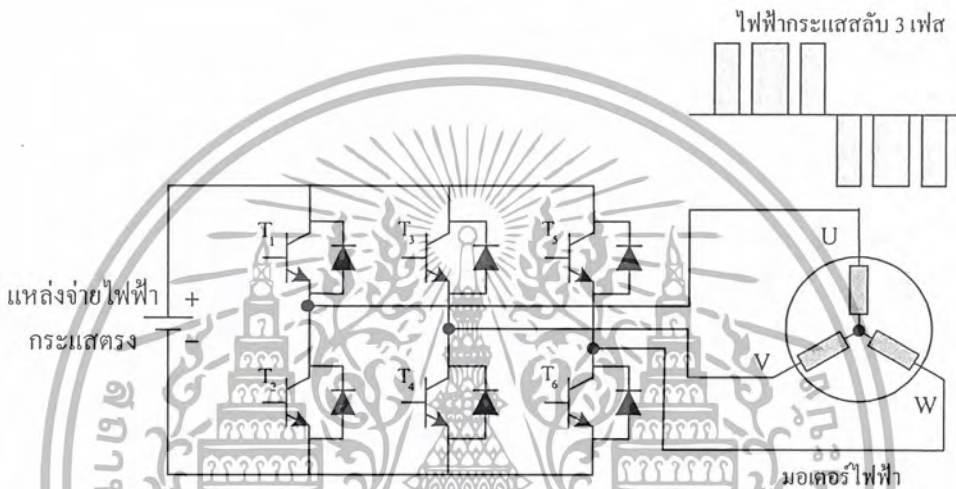


รูปที่ 2.27 อินเวอร์เตอร์ที่ใช้ทรานซิสเตอร์


5) การทำงานของทรานซิสเตอร์

ทรานซิสเตอร์มี 3 ขา คือ คอนลัคเตอร์ (C) อิมิตเตอร์ (E) และเบส (B) ทรานซิสเตอร์ที่เป็น IGBT (Insulated Gate Bipolar Transistor) จะมีขาเกต (G) เมื่อไม่จ่ายกระแสให้ขาเบสระหว่างขั้ว C และ E จะไม่นำกระแส มีสถานะเหมือนกับ สวิตช์เปิด (OFF) แต่ถ้าจ่ายกระแสให้ที่ขาเบส กระแสจะไหลระหว่างขั้ว C และ E ซึ่งเหมือนกับสวิตช์ปิด (ON) นั่นเอง การ ON-OFF ของทรานซิสเตอร์สามารถทำได้เร็วกว่าสวิตช์มาก


ในคู่มือของอินเวอร์เตอร์มักจะกล่าวถึง “การปิดกั้นกระแสเบส” (Base Shut Off) หมายถึง การปิดกั้น ไม่ส่งสัญญาณจากวงจรควบคุมไปที่ขาเบส ซึ่งจะทำให้ทรานซิสเตอร์ทั้ง 6 ตัวหยุดทำงาน (OFF) ไม่มีกระแสจ่ายให้มอเตอร์มีสภาพเหมือนอินเวอร์เตอร์ขาดจากการต่อกับมอเตอร์ จะทำให้มอเตอร์หมุนฟรีแล้วหยุดเอง

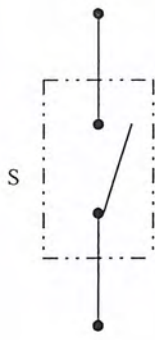

(ก) สวิตช์

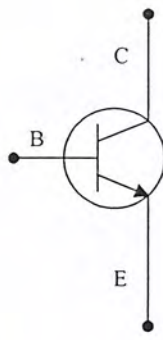

(ข) ทรานซิสเตอร์

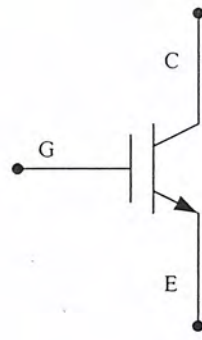


(ค) IGBT

รูปที่ 2.28 อุปกรณ์ที่ใช้ในวงจรอินเวอร์เตอร์


6) วิธีการเปลี่ยนขนาดแรงดัน

เมื่อใช้อินเวอร์เตอร์ขับเคลื่อนมอเตอร์ นอกจากการแปรความถี่เพื่อปรับความเร็วมอเตอร์แล้วยังต้องแปรขนาดแรงดันตามความถี่ที่เปลี่ยนไป เพื่อรักษาอัตราส่วน V/f ให้คงที่ การแปรขนาดแรงดันของอินเวอร์เตอร์มีหลายวิธี วิธีที่นิยมใช้กันมากในอินเวอร์เตอร์ชนิดใช้งานทั่วไปคือ วิธีการแปรรูปคลื่นของแรงดันขาออกที่ป้อนให้มอเตอร์ การแปรรูปคลื่นแรงดันนี้ก็ยังมีหลายวิธีดังนี้

6.1) วิธี PAM (Pulse Amplitude Modulation) แปรขนาดแรงดันของไฟตรง จุดเด่นของวิธีนี้ คือ เสียงมอเตอร์เบา มีประสิทธิภาพดี ควบคุมขนาดแรงดันที่คอนเวอร์เตอร์ได้ และมีผลตอบสนองช้า

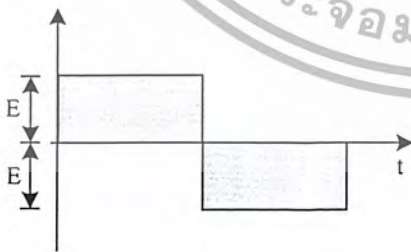

(ก) ความถี่ต่ำ

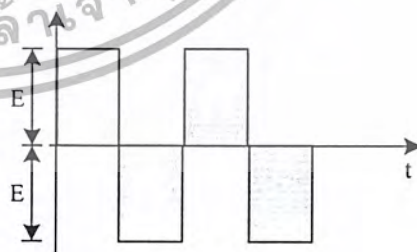


(ข) ความถี่สูง

รูปที่ 2.29 การควบคุมแรงดันด้วยวิธี PAM


เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

6.2) วิธี PWM (Pulse Width Modulation) แปรความกว้างของพัลส์ที่ เปิด-ปิด ทรานซิสเตอร์ จุดเด่นของวิธีนี้ คือ ส่วนของอินเวอร์เตอร์สามารถควบคุมความถี่และแรงดันได้ทั้งหมด

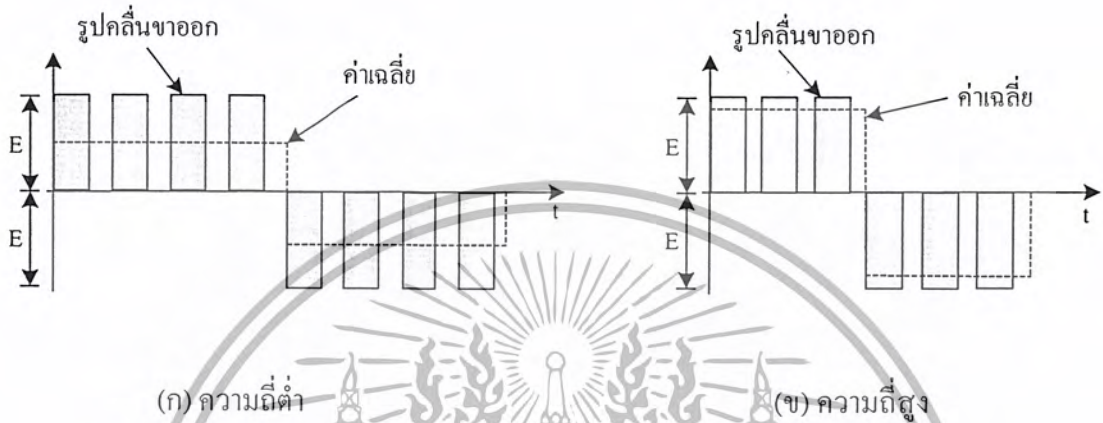

รูปที่ 2.30 การควบคุมแรงดันด้วยวิธี PWM

6.3) วิธี PWM (Pulse Width Modulation) ที่ให้แรงดันเป็นรูปไซน์ ควบคุมความกว้างของพัลส์ให้แรงดันค่าเฉลี่ยมีรูปคลื่นเป็นรูปไซน์ จุดเด่นของวิธีนี้ คือ เคนมอเตอร์ได้เรียบที่มีความเร็วต่ำ ฮาร์โมนิคความถี่ต่ำมีขนาดเล็ก

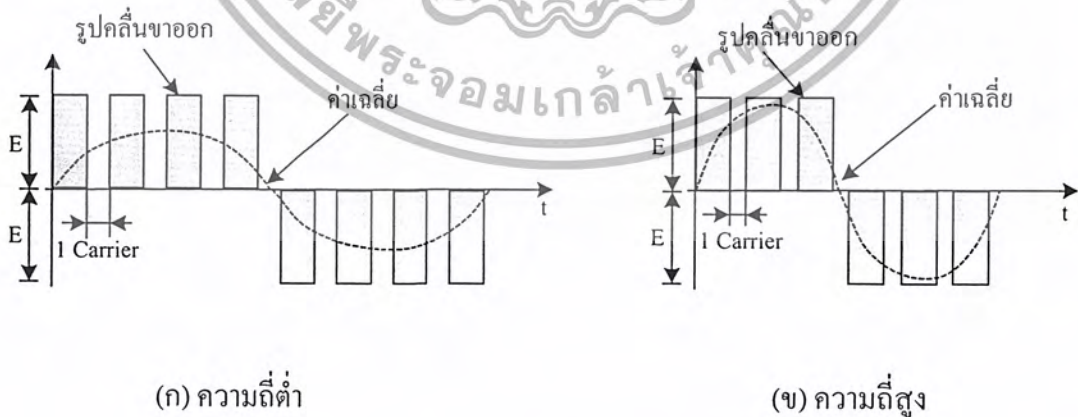

รูปที่ 2.31 การควบคุมแรงดันด้วยวิธี PWM ที่ให้แรงดันเป็นรูปไซน์


เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

การแปลงแรงดันด้วยวิธีการต่างๆ นี้ จะมีต่อลักษณะคุณสมบัติการควบคุม เช่น การสั่นสะเทือนสัญญาณรบกวน การกระเพื่อมหรือริบเป็ด (Ripple) ของแรงบิดและกระแส และผลตอบของแรงบิดเป็นต้น วิธี PWM นั้นต้องกำเนิดพัลส์ที่ ON-OFF หลายครั้งในหนึ่งไซเคิล ความกว้างของแต่ละพัลส์จะไม่เท่ากัน เพื่อให้แรงดันเฉลี่ยมีรูปคลื่นซายน์ จำนวนพัลส์ที่กำเนิดใน 1 วินาที จะเรียกว่าความถี่แคเรียร์ (Carrier Frequency) การควบคุมแรงดันด้วยวิธี PWM นี้ จะทำให้เกิดการสั่นที่มอเตอร์ และเสียงรบกวนซึ่งจะแปรผันโดยตรงกับความถี่แคเรียร์นี้

2.5.3 หลักการทำงานของภาคคอนเวอร์เตอร์


ดังที่กล่าวมาในหัวข้อที่แล้วว่าแหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสตรงที่ป้อนเป็นอินพุตของอินเวอร์เตอร์นั้นผลิตมาจากส่วนที่เรียกว่า คอนเวอร์เตอร์ วงจรส่วนนี้จะทำหน้าที่แปลงไฟฟ้ากระแสสลับเป็นไฟฟ้ากระแสตรงวงจรประกอบด้วยส่วนสำคัญ ดังรูปที่ 2.31 คือ

- 1) ส่วนคอนเวอร์เตอร์
- 2) คอนเดนเซอร์
- 3) วงจรจำกัดกระแสอินรัช (In rush Current Suppression)

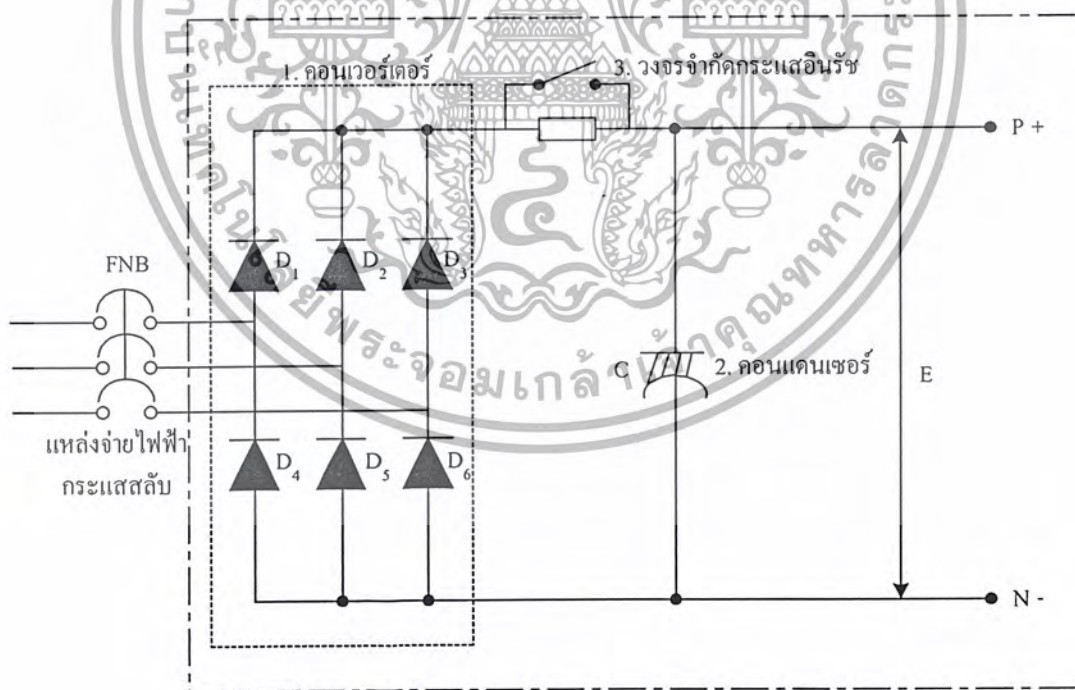


รูปที่ 2.32 วงจรภายในของคอนเวอร์เตอร์ 3 เฟส

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

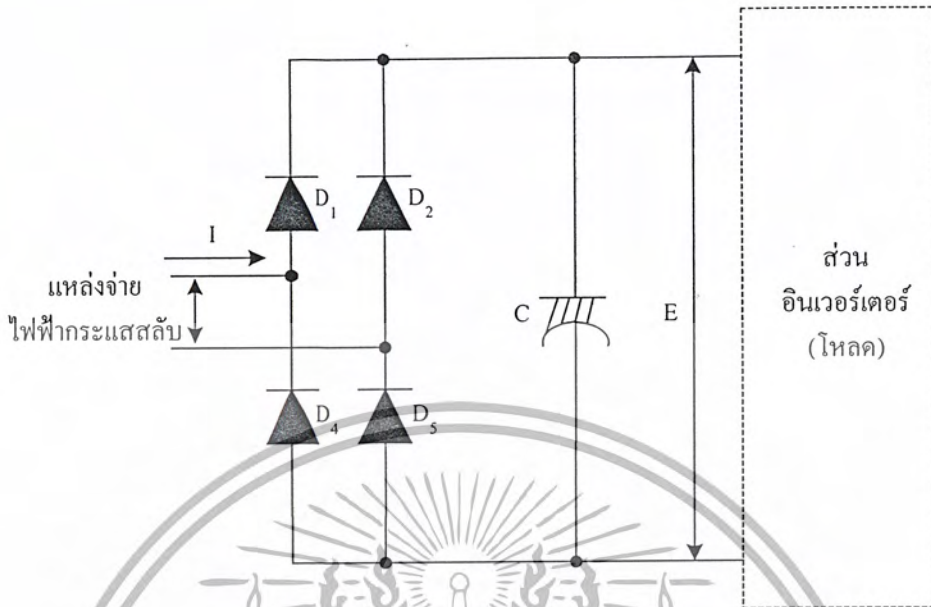

(ก) วงจรภายในของคอนเวอร์เตอร์ 1 เฟส

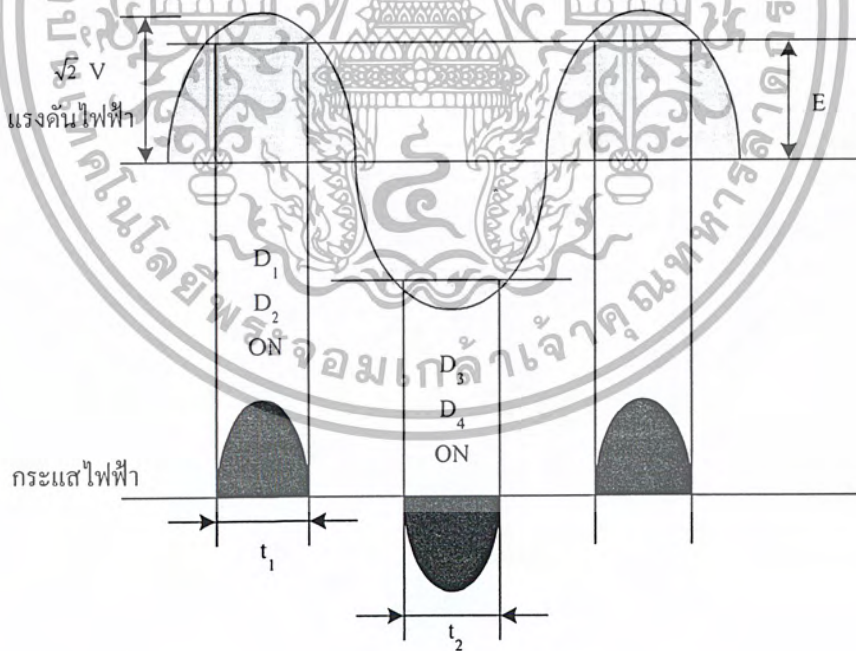

(ข) รูปคลื่นของกระแสไฟฟ้ากระแสสลับขาเข้า

รูปที่ 2.33 หลักการทำงานของคอนเวอร์เตอร์

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

1) หลักการทำงานของคอนเวอร์เตอร์

จากรูปที่ 2.33 แสดงหลักการทำงานของคอนเวอร์เตอร์ ซึ่งแปลงไฟฟ้ากระแสสลับ 1 เฟสเป็นไฟฟ้ากระแสตรงสามารถอธิบายรูปคลื่นของกระแสไฟสลับขาเข้าดังนี้

อินพุตของคอนเวอร์เตอร์ไฟสลับรูปซายน์ ซึ่งมีค่า $RMS = V$ ถ้าให้แรงดันขาออกของคอนเวอร์เตอร์มีค่าเท่ากับ E จากรูปที่ 2.33 (ข) จะเห็นว่าจะมีส่วนแรงดัน ไฟสลับที่มีแรงดันสูงกว่าระดับ E ส่วนนี้มีช่วงเวลาเท่ากับ เป็นช่วงเวลาที่กระแสผ่านไดโอด D_1 และไหลกลับทาง D_4

แรงดันไฟสลับส่วนที่เป็นลบ ช่วงเวลาที่แรงดันต่ำกว่าระดับ E คือ ช่วงเวลา ช่วงเวลานี้กระแสจะไหลเข้าทางไดโอด D_2 และไหลกลับทาง D_3 ดังในรูปที่ 2.33 (ข)

จะเห็นว่ารูปคลื่นกระแสขาเข้าของคอนเวอร์เตอร์นั้นจะไม่ใช่รูปซายน์ แต่จะเพี้ยนจากรูปซายน์ และมีองค์ประกอบของฮาร์โมนิก

2) กระแสขาเข้าในขณะมอเตอร์หมุนต่อเนื่อง

กรณีที่เป็นไฟสลับ 3 เฟส คราวนี้จะต้องใช้ไดโอดในการเรกติไฟย์ ทั้งหมด 6 ตัว คือ ไดโอด D_1 ถึง D_6 รูปที่ 2.34 แสดงจังหวะเวลาที่กระแสไหลผ่านไดโอดแต่ละตัว จะเห็นว่ารูปคลื่นของกระแสขาเข้า ก็จะเพี้ยนจากรูปคลื่นซายน์ เหมือนกับกรณีของคอนเวอร์เตอร์เฟสเดียว คอนเดนเซอร์ (C) จะมีหน้าที่กรองกระแสเพื่อให้แรงดันขาออกของคอนเวอร์เตอร์ มีค่าเรียบเล็กน้อย และเรียบ ขนาดของแรงดันไฟฟ้ากระแสตรงขาออกในสภาพไม่มีโหลด จะมีค่าเท่ากับค่ายอดของแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับขาเข้าเมื่อมีโหลด คือ อินเวอร์เตอร์ แรงดันไฟฟ้ากระแสตรงนี้จะเปลี่ยนค่าลดลงตามขนาดของเอาต์พุต คือ แรงบิดและความเร็วรอบ


3) กระแสขาเข้าเมื่อเปิดสวิตช์

เมื่อเปิดสวิตช์ของอินเวอร์เตอร์ครั้งแรก จะต้องมีการชาร์จประจุให้คอนเวอร์เตอร์จึงมีกระแสขาเข้าขนาดใหญ่ไหลเข้ามาในวงจร ดังนั้นจึงจำเป็นต้องมีการจำกัดขนาดของกระแสอินพุตนี้ โดยใช้วงจรตามที่แสดงในรูปที่ 2.35

เมื่อกระแสประจุของคอนเดนเซอร์จนเต็มแล้ว จึงใช้หน้าสัมผัสของรีเลย์ตัดวงจรตัวต้านทานจำกัดกระแส ถ้าต่อคอนแทคเตอร์เปิด-ปิดไฟเข้าอินเวอร์เตอร์ ทุกครั้งที่ปิดจะมีกระแสอินพุตไหลเข้าคอนเวอร์เตอร์ ถ้าเปิด-ปิด บ่อยจะทำให้อายุการใช้งานของไดโอดสั้นลง และอายุการใช้ประสิทธิภาพการใช้งานของวงจรจำกัดกระแสต่ำลงไปด้วย ดังนั้นไม่ควรเปิด-ปิดบ่อย ๆ วันหนึ่งไม่ควรเกิน 10 ครั้ง


คอนเวอร์เตอร์จะมีหน้าที่สร้างแรงดันไฟตรงเท่านั้น การสตาร์ทมอเตอร์เป็นหน้าที่ของส่วนอินเวอร์เตอร์ ซึ่งจะต้องป้อนกระแสเข้าที่เบสของทรานซิสเตอร์เพื่อให้เริ่ม ON

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

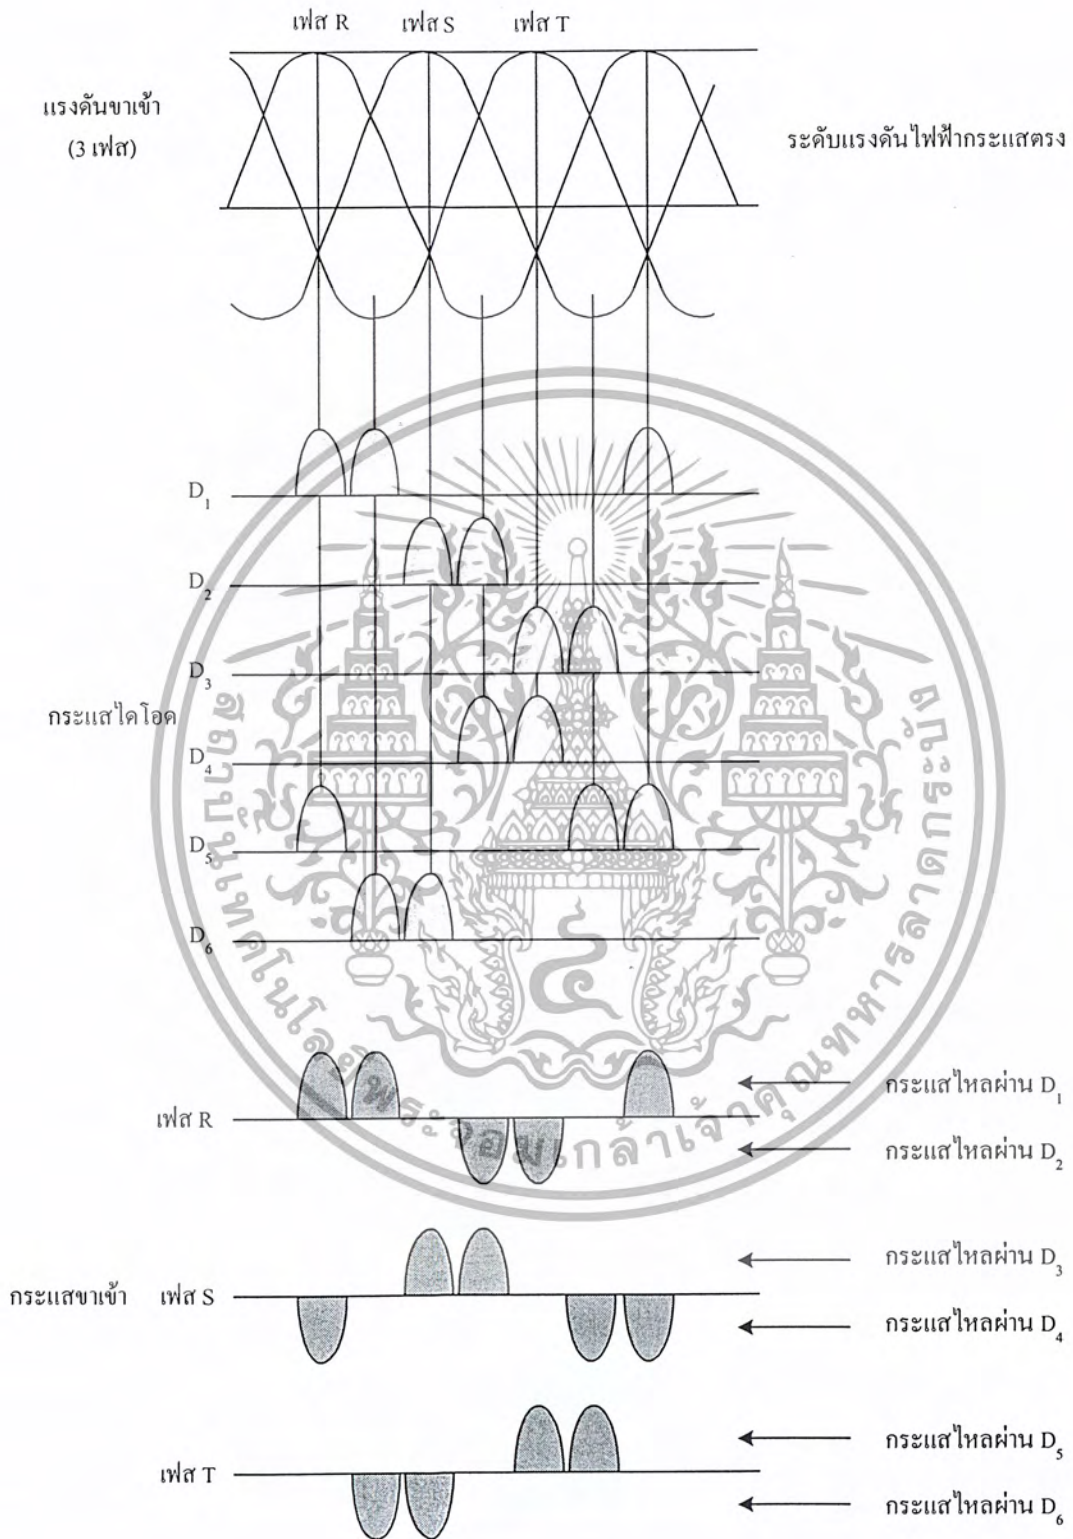

รูปที่ 2.34 คลื่นกระแสไฟฟ้าขาเข้า กรณีที่เป็นไฟฟ้ากระแสสลับ 3 เฟส

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

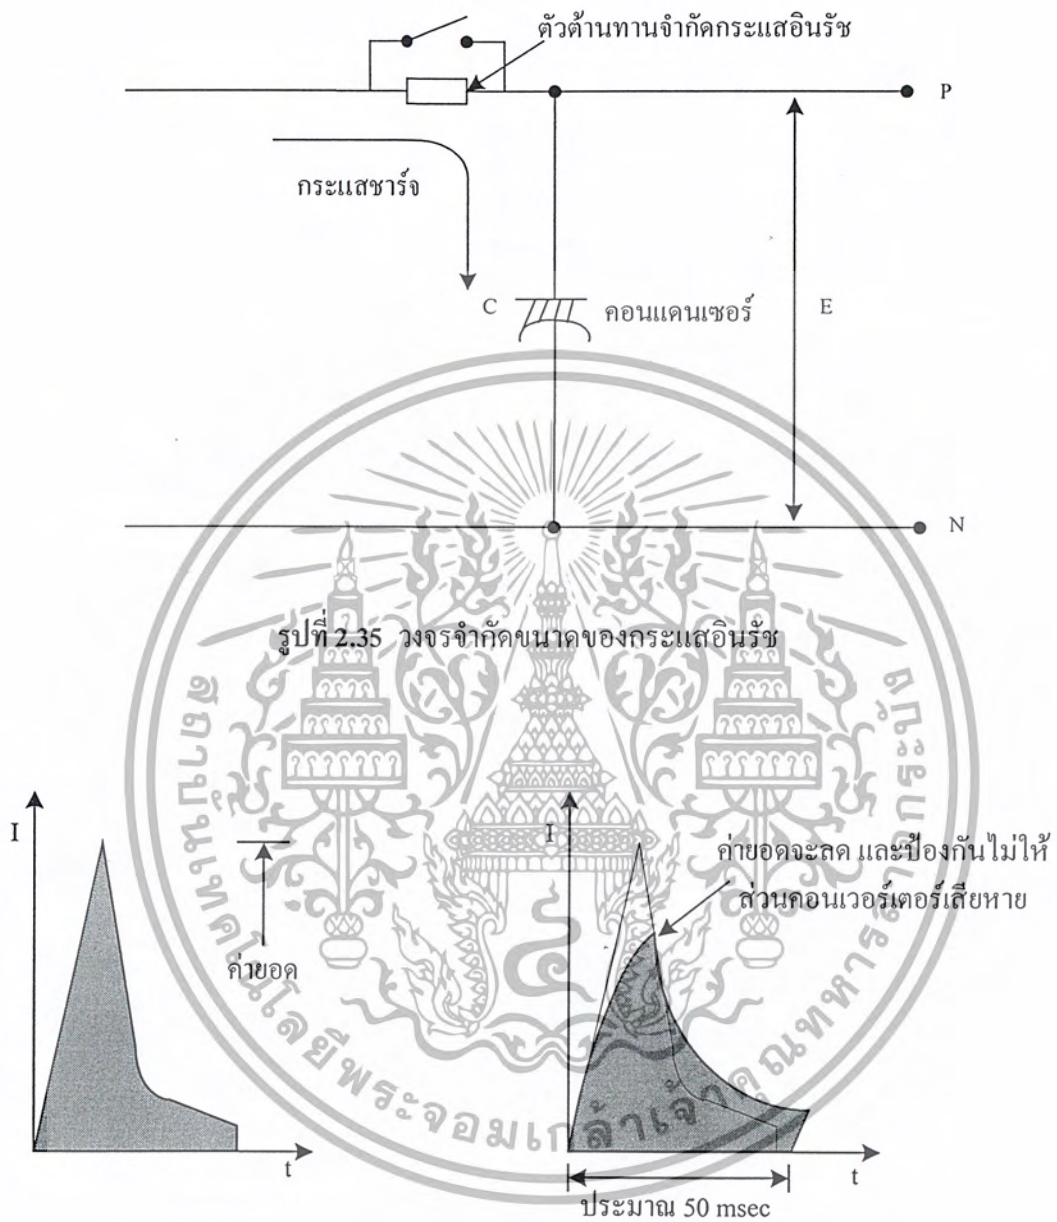

(ก) กรณีไม่มีตัวต้านทาน

(ข) กรณีมีตัวต้านทาน

รูปที่ 2.36 กระแสในรัช

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

2.6 ดิจิตอลเอนโคเดอร์

อุปกรณ์เหล่านี้จะเปลี่ยนการเคลื่อนที่ทางแอนะล็อก (แบบหมุนหรือเชิงเส้น) ไปอยู่ในรูปของดิจิตอลเอาต์พุต ซึ่งสามารถเปลี่ยนการเคลื่อนที่แบบหมุนทางอนาล็อกไปเป็นไบนารีเอาต์พุต


2.6.1 ดิจิตอลเอนโคเดอร์ชนิดแปร่งสัมผัส

ดิจิตอลเอนโคเดอร์ชนิดแปร่งสัมผัส จะประกอบด้วยงานเอนโคเดอร์มี 4 บิต หรือ 4 แทรค (Track) และถูกแบ่งออกเป็นส่วนตัวนำไฟฟ้าและฉนวนไฟฟ้า แปร่ง A B C และ D อยู่กับที่ แปร่ง E อยู่บนแทรคที่ใช้กำลังงานร่วมกัน (Ground) ซึ่งเป็นตัวนำ เมื่อแปร่ง A B C และ D อยู่บนส่วนตัวนำระหว่างที่งานหมุนทำให้เกิดการครบวงจร และตัวแสดงผลที่ตรงตรงกับแปร่งนั้น ๆ อยู่ในสถานะ “ON” หรือ “1” ในทางกลับกันมันจะเป็นสถานะ “OFF” หรือ “0” แทรคที่อยู่รอบนอกสุดจะเป็น LBS แทรค และในสุดจะเป็น MSB แทรค แสดงดังรูปที่ 2.37

จากรูปที่ 2.37 แสดงจำนวนไบนารีด้วยจำนวนที่เท่ากันของเลขฐานสิบไว้ในวงเล็บ ซึ่งจะสอดคล้องกับตำแหน่งของแปร่งระหว่างการหมุนของงาน งานที่แสดง Resution 1/15 ด้วยการเพิ่มจำนวนของแทรค และแปร่ง Resution สามารถลดลงได้ ข้อมูลสามารถจ่ายโดยตรงไปยังอินพุตสวิตช์ของคอมพิวเตอร์ในรูปแบบของไบนารี ในทำนองเดียวกันเอนโคเดอร์สามารถนำมาใช้กับการเคลื่อนที่เชิงเส้น ได้อีกด้วย

เอนโคเดอร์ที่ได้อธิบายไปแล้วข้างต้นใช้ในไบนารีโคด เราพบว่าการเคลื่อนที่จากตำแหน่งหนึ่งไปอีกตำแหน่ง ต้องการการเปลี่ยนแปลงในจำนวนของแปร่งจากพื้นผิวเป็นตัวนำไปเป็นพื้นผิวที่ไม่เป็นตัวนำหรือในทางกลับกัน ถ้าการวางแปร่งผิดพลาดระหว่างการเปลี่ยนตำแหน่งจากตำแหน่งหนึ่งไปอีกตำแหน่งหนึ่งหรือแปร่งทั้งหมดไม่มีการเปลี่ยนแปลงไปพร้อม ๆ กัน ความผิดพลาดจะเกิดขึ้นที่ตัวแสดงผล

การจัดวางที่ได้อธิบายไปแล้วข้างต้นเป็นชนิดสัมผัส เมื่อมีการสัมผัสกันโดยตรงระหว่างแปร่งและงานเอนโคเดอร์ ข้อเสียของระบบนี้คือการสึกหรอของแปร่งและงาน และมีความเสียหายระหว่างงานกับแปร่งกับงาน การจัดวางแบบอื่นที่อาศัยหลักการที่แตกต่างกันก็ คือ การจัดวางชนิดออฟติคัลและชนิดแม่เหล็ก

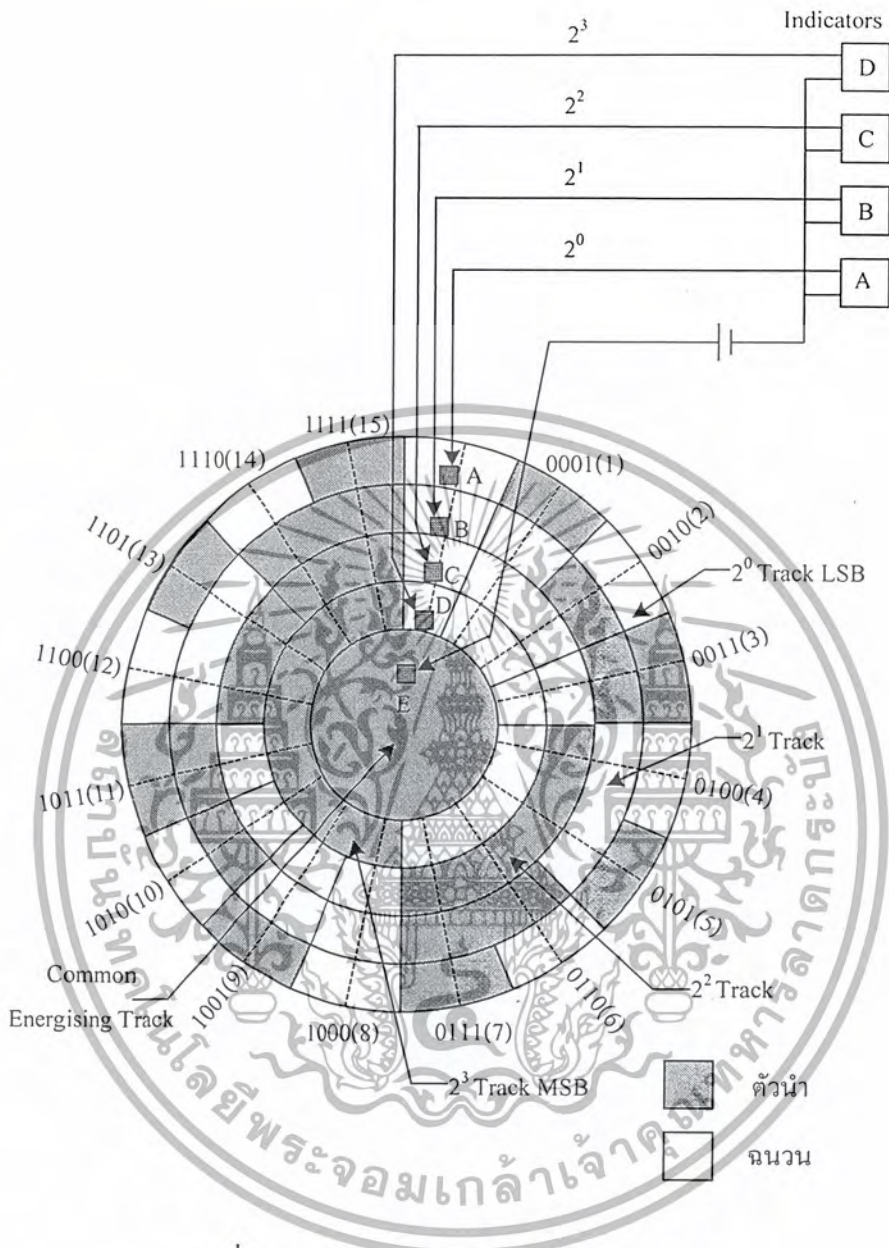


รูปที่ 2.37 งานเอน โคเดอ์ชนิดแปรงสัผัส

2.6.2 ดิจิตอลเอนโคเดอ์ชนิดออฟติคัฟ

เอนโคเดอ์ชนิดออฟติคัฟ แสดงดังรูปที่ 2.38 งานมีพื้นที่โปร่งแสงและทึบแสงซึ่งตรงกับการเป็นตัวนำของงานเอนโคเดอ์ชนิดสัมผัส แหล่งจ่ายแสงถูกนำมาใช้พร้อมด้วยช่องให้แสงผ่านและโฟโตเซลล์ โฟโตเซลล์ที่ตรงกับแต่ละแทรคจะผลิตเอาต์พุตทางไฟฟ้า ถ้าส่วนโปร่งแสงอยู่ด้านหน้าของช่องให้แสงผ่านและแหล่งจ่ายแสงซึ่งจะให้สภาวะ “ON”. (หรือ 1) ขณะไม่มีเอาต์พุตทางไฟฟ้าจากเซลล์จะตรงกับสภาวะ “OFF” (หรือ 0)


เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

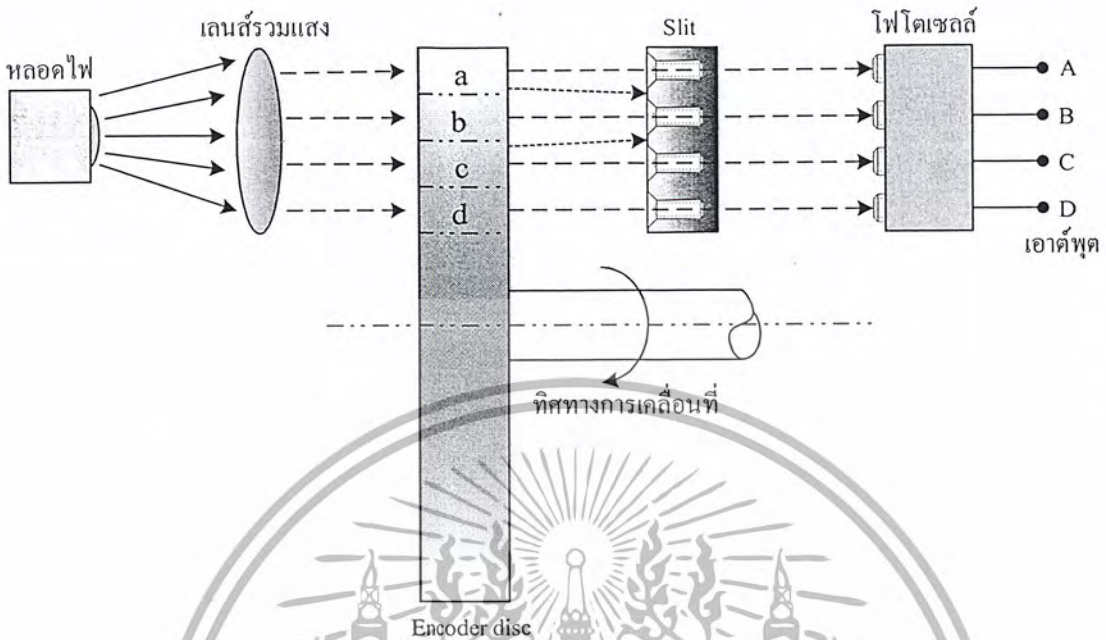

รูปที่ 2.38 เอนโคเดอร์ชนิดออปติคัล


2.6.3 เอนโคเดอร์ชนิดแม่เหล็ก

เอนโคเดอร์ชนิดแม่เหล็ก จะใช้แม่เหล็กเทอรอยด์ (toroidal magnets) เล็กๆ ที่มีขดลวดพันรอบๆ ตัวแม่เหล็ก พื้นที่ที่ตรงกับการเป็นตัวนำในงานเอนโคเดอร์ชนิดเส้นสัมผัส ก็จะเปลี่ยนเป็นพื้นที่ที่เป็นแม่เหล็ก และไม่เป็นแม่เหล็กบนงานแทนการมีอยู่หรือขาดหายไปของพื้นที่ดังกล่าว จะถูกตรวจสอบโดยขดลวดซึ่งอยู่ใกล้ชิดติดกับแต่ละแตรคบนงาน ขดลวดอันหนึ่งในแต่ละตัวของแม่เหล็กเทอรอยด์ ถูกกระตุ้นด้วยสัญญาณพาหะ AC ความถี่สูง ถ้าเทอรอยด์อยู่บนพื้นที่ที่ไม่เป็นแม่เหล็กบนงานเอนโคเดอร์ แรงเคลื่อนไฟฟ้าเนื่องจากการเหนี่ยวนำแม่เหล็กจะถูกเหนี่ยวนำในขดลวดเอาต์พุต (ให้สถานะ 1) ขณะที่พื้นที่ที่เป็นแม่เหล็กจะมีการอิมตัวของวงจรแม่เหล็กและเอาต์พุตจะต่ำมาก (ให้สถานะ 0) สัญญาณบนขดลวดของเอาต์พุตโดยปกติแล้วจะถูกตีโมดูลเพื่อเอาสัญญาณพาหะความถี่สูงออก

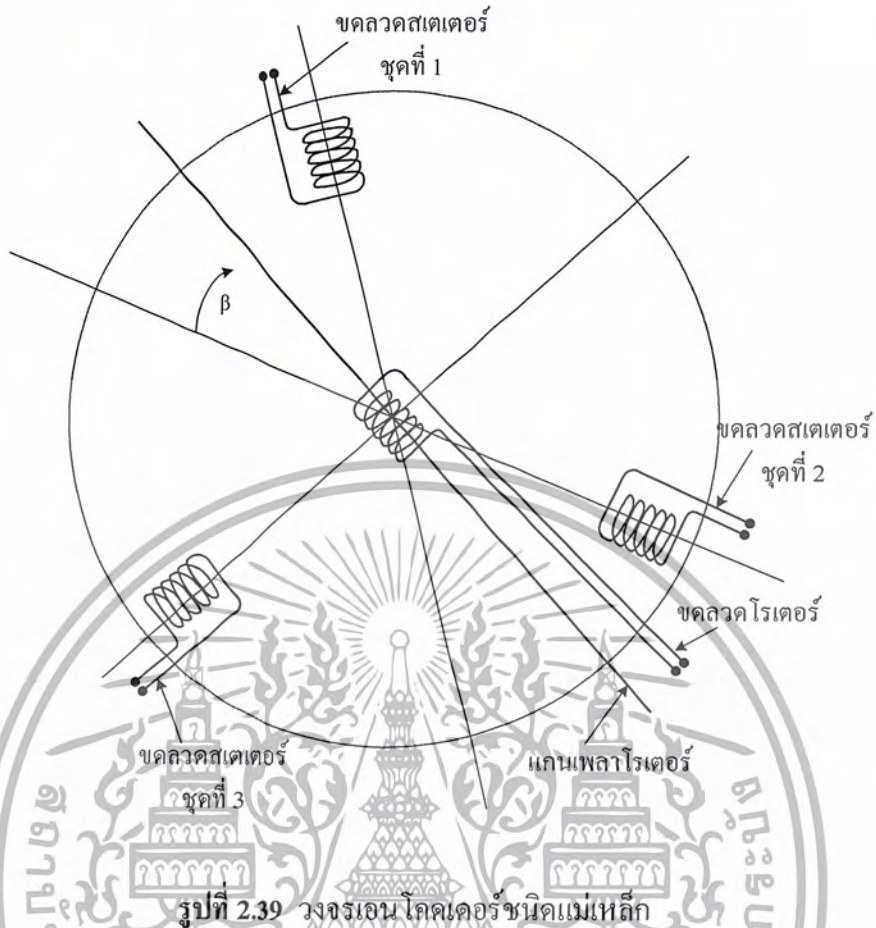

2.7 ส่วนแสดงผลแบบเจ็ดส่วน


ส่วนแสดงผลแบบเจ็ดส่วนเป็น LED 8 ตัวแยกกัน (7-เซ็กเมนต์ และเลขฐานสิบ 1 ตัว) 7-เซ็กเมนต์ถูกใช้เป็นตัวแสดงผลหลาย ๆ ชนิด และสามารถแสดงผลเลข 0-9 ดังรูปที่ 2.40

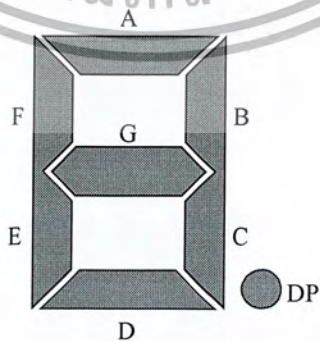

รูปที่ 2.40 โครงสร้างของส่วนแสดงผลแบบเจ็ดส่วน


เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

LED 7-เซ็กเมนต์ที่มีสองชนิด คือ คอมมอนคาโทด (Common Cathod) และคอมมอนแอนโนด (Common Anode) ดังรูปที่ 2.42 คอมมอนแคโทดจะมี 7-เซ็กเมนต์แคโทดต่อร่วมกันและคอมมอนแอนโนดก็เหมือนกัน ยกเว้นแต่ว่าจะเป็นแอนโนดต่อร่วมกัน ซึ่งเป็นมาตรฐาน De Facto ของ 7-เซ็กเมนต์ และไอซี MSI ถูกออกแบบให้ทำงานร่วมกับ 7-เซ็กเมนต์

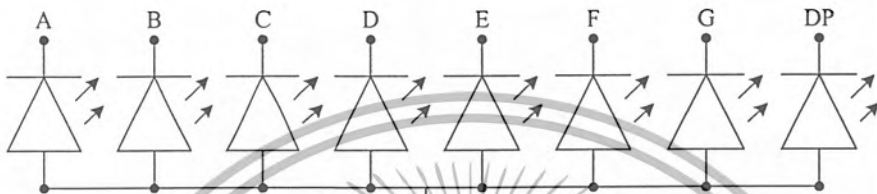

คอมมอนคาโทด

รูปที่ 2.41 LED 7-เซ็กเมนต์ ชนิด คอมมอนคาโทด

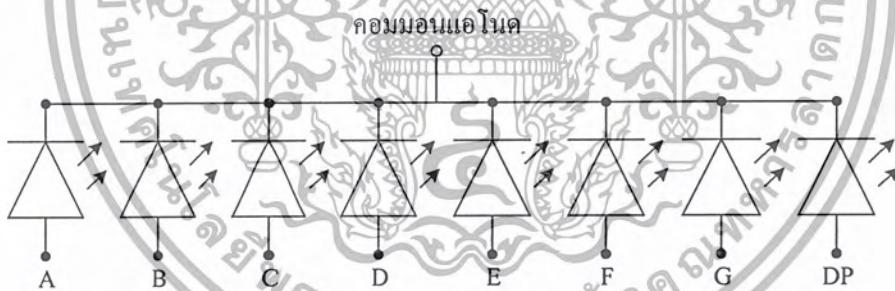

คอมมอนแอนโนด

รูปที่ 2.42 LED 7-เซ็กเมนต์ ชนิด คอมมอนแอนโนด

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

บทที่ 3

การออกแบบ การสร้าง และการทำงาน


3.1 กล่าวนำ

ในการออกแบบและสร้างชุดควบคุมการกำหนดตำแหน่งขับเคลื่อนแบบเกลิยว จะประกอบด้วยโครงสร้างวงจรต่างๆ ได้แก่ วงจรแหล่งจ่ายไฟ วงจรควบคุมอินเวอร์เตอร์ วงจรควบคุมดิจิทัลอนโคคเคอร์ และวงจรสวิทช์เมตริกซ์ ซึ่งวงจรทั้งหมดนี้มีส่วนช่วยในการแสดงการทำงาน

3.2 ขั้นตอนการทำงาน

3.2.1 ฟังก์ชันการทำงาน

การทำงานของชุดควบคุมการกำหนดตำแหน่งขับเคลื่อนแบบเกลิยว เริ่มต้นจากการป้อนค่าตำแหน่งที่ต้องการทางคีย์สวิทช์ หลังจากนั้นไมโครคอนโทรลเลอร์จะประมวลผลตำแหน่งที่ป้อนเข้ามาอยู่ในระยะที่สามารถเคลื่อนที่ได้หรือไม่ โดยที่จะใช้อินเวอร์เตอร์ควบคุมการหมุนของมอเตอร์ไฟฟ้าเพื่อใช้ในการขับเคลื่อนเกลิยวส่งกำลังและใช้ดิจิทัลอนโคคเคอร์เป็นอุปกรณ์ควบคุมการกำหนดตำแหน่ง

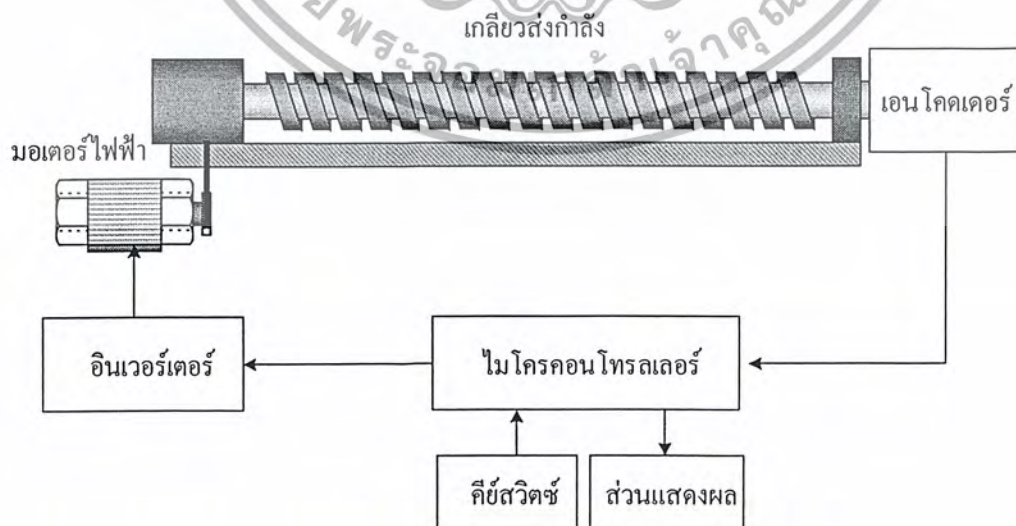


รูปที่ 3.1 ฟังก์ชันการทำงาน

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับภายในหน่วยงานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

3.2.2 ผังการควบคุมลำดับขั้นตอนการทำงาน

กรณีที่สามารถเคลื่อนที่ได้ ไมโครคอนโทรลเลอร์จะสั่งให้วงจรควบคุมอินเวอร์เตอร์ทำงาน โดยที่อินเวอร์เตอร์จะทำหน้าที่ควบคุมการหมุนของมอเตอร์ไฟฟ้าให้หมุนเพื่อขับเคลื่อนเกลิยวให้มีการเคลื่อนที่ตามตำแหน่งที่ต้องการ การระบุตำแหน่งของการเคลื่อนที่นี้ จะถูกควบคุมด้วยสัญญาณพัลส์ของดิจิทัลอนโคคเคอร์ ที่ติดอยู่ที่ปลายเกลิยว หลังจากที่ได้ตำแหน่งที่ต้องการแล้ววงจรดิจิทัลอนโคคเคอร์จะส่งสัญญาณให้ไมโครคอนโทรลเลอร์สั่งงานให้ส่วนแสดงผล แสดงตำแหน่งที่ต้องการและสั่งให้มอเตอร์หยุดหมุน

กรณีที่ไม่สามารถเคลื่อนที่ได้ ไมโครคอนโทรลเลอร์สั่งงานให้ส่วนแสดงผล แสดงผลว่าไม่สามารถทำงานได้

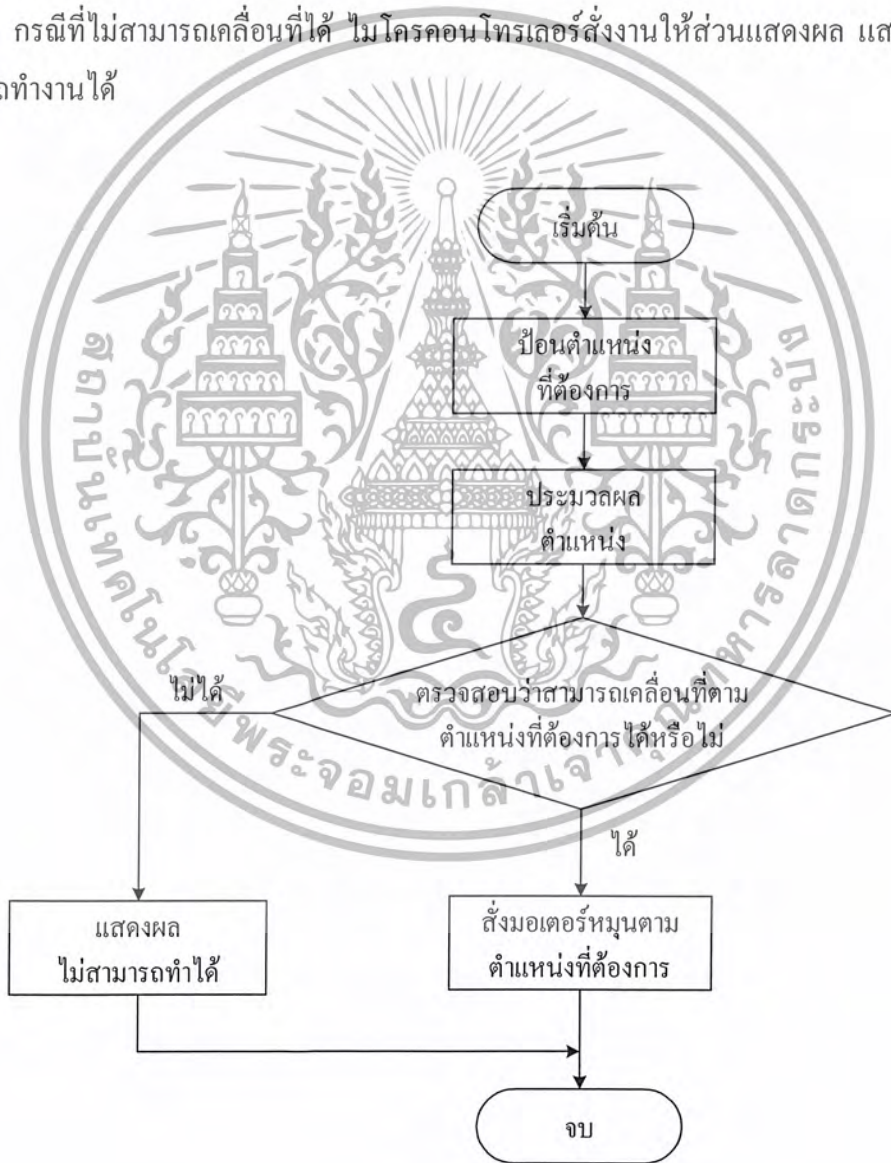

รูปที่ 3.2 ผังการควบคุมลำดับขั้นตอนการทำงาน

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

3.3 การออกแบบเครื่องขับเคลื่อนแบบเกลิยว

มี 2 ส่วนสำคัญ คือ ความละเอียดหรือระยะพิตซ์ของเกลิยวส่งกำลัง และ โครงสร้างของเครื่องขับเคลื่อนแบบเกลิยว

3.3.1 ความละเอียดของเกลิยวส่งกำลัง

เกลิยวส่งกำลังที่เลือกใช้ในการออกแบบเครื่องขับเคลื่อนแบบเกลิยว มีความละเอียดของเกลิยว 5 มิลลิเมตร ความยาวเกลิยว 100 เซนติเมตร เส้นผ่าศูนย์กลางของเกลิยว 145 มิลลิเมตร



รูปที่ 3.3 ความละเอียดของเกลิยวส่งกำลัง


3.3.2 โครงสร้างของเครื่องขับเคลื่อนแบบเกลิยว

โครงสร้างของเครื่องขับเคลื่อนแบบเกลิยว การเคลื่อนที่ของเกลิยวสามารถเคลื่อนแนวนอนได้เท่านั้น และมีความยาว 120 เซนติเมตร ความกว้าง 91 เซนติเมตร ความสูง 48 เซนติเมตร ระยะทางที่สามารถเคลื่อนที่ได้ 100 เซนติเมตร โครงสร้างทำมาจากเหล็ก โดยมีองค์ประกอบสำคัญที่ทำให้เคลื่อนที่ได้ดังนี้

- 1) มอเตอร์ที่ใช้มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับขนาด 1 แรงม้า 380 โวลต์
- 2) อินเวอร์เตอร์ชนิด 3 เฟส อินพุต 220 โวลต์ เอาพุต 380 โวลต์
- 3) ดิจิตอลเอนโคเดอร์ ขนาด 100 พัลส์ ต่อ 1 รอบ
- 4) ความละเอียดของเกลิยว 5 มิลลิเมตร

การทำงานของเครื่องขับเคลื่อนแบบเกลิยว อาศัยแรงบิดที่เกิดจากมอเตอร์ไฟฟ้ามาขับเคลื่อนเกลิยวส่งกำลังให้หมุนตามทิศทางที่มอเตอร์หมุนและฐานรองรับเกิดการเคลื่อนที่ตามตำแหน่งที่ต้องการ

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

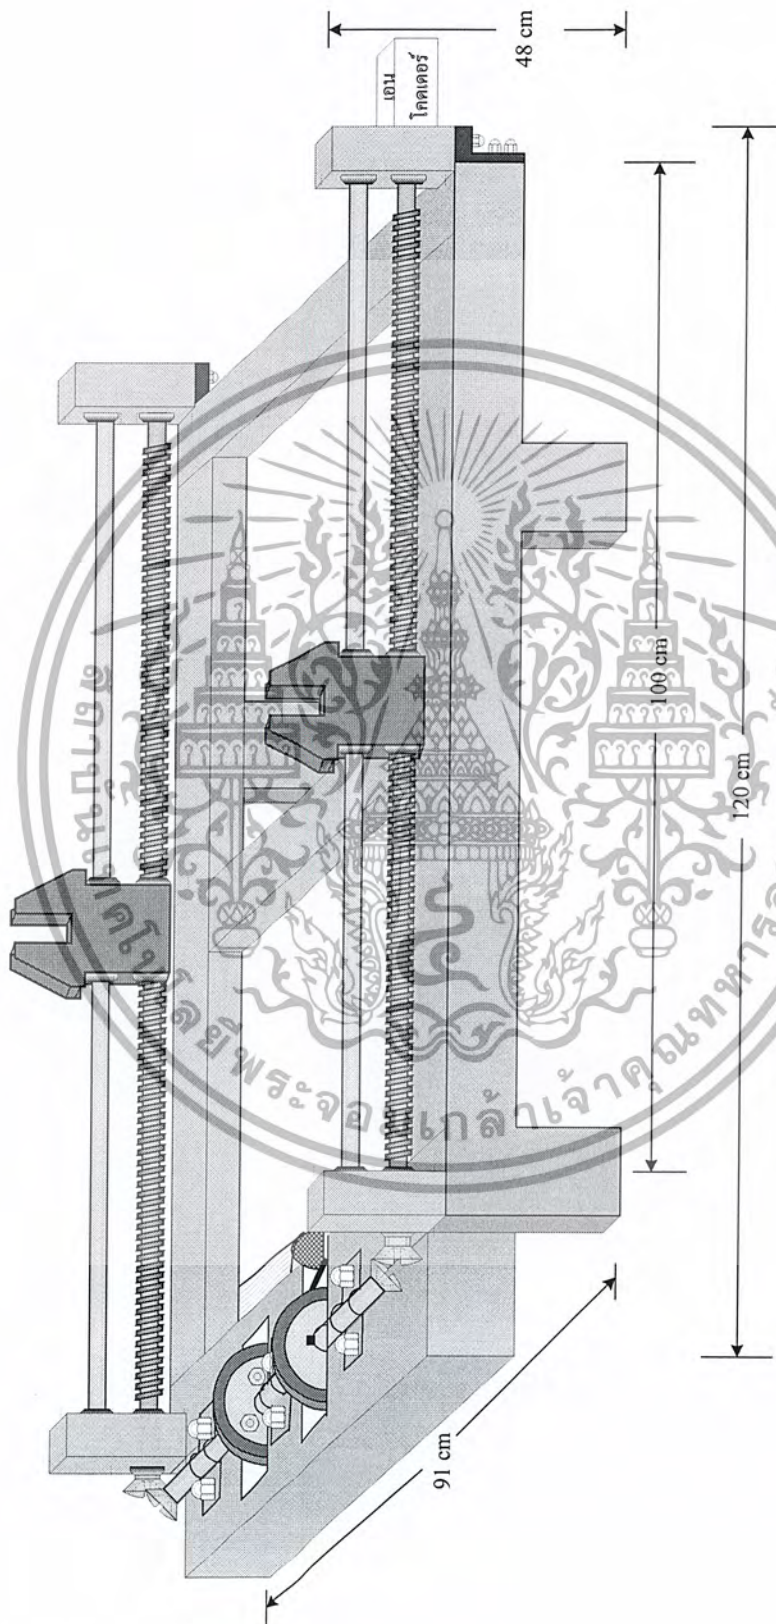

รูปที่ 3.4 โครงสร้างเครื่องจับเคลื่อนแบบเกดียว


เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

3.4 การออกแบบวงจรควบคุมและหลักการทำงาน

3.4.1 วงจรแหล่งจ่ายไฟ

วงจรแหล่งจ่ายไฟ จะทำหน้าที่จ่ายไฟให้กับทุกวงจร ซึ่งจะมีแหล่งจ่ายไฟ 0 โวลต์, +5 โวลต์, และ +24 โวลต์

รายละเอียดของแหล่งจ่ายไฟประกอบไปด้วยหม้อแปลงจะทำหน้าที่แปลงไฟสลับจาก 220 โวลต์ เป็น 24 โวลต์ ผ่านวงจรบริดจ์เพื่อเปลี่ยนแรงดันไฟสลับจากหม้อแปลงเป็นแรงดันไฟตรง โดยที่ตัวเก็บประจุทำหน้าที่กรองแรงดันให้เรียบก่อนเข้าไอซีเรกกูเรเตอร์ เบอร์ MC34063A ไอซีเรกกูเรเตอร์ทำหน้าที่รักษาระดับแรงดันและเพิ่มกระแสไฟฟ้าให้เป็น 1.5 แอมป์ ให้มีค่าคงที่ตามที่ต้องการตัวเก็บประจุทางด้านขาเอาต์พุตของไอซี ทำหน้าที่กำจัดสัญญาณรบกวนก่อนนำไปใช้งาน

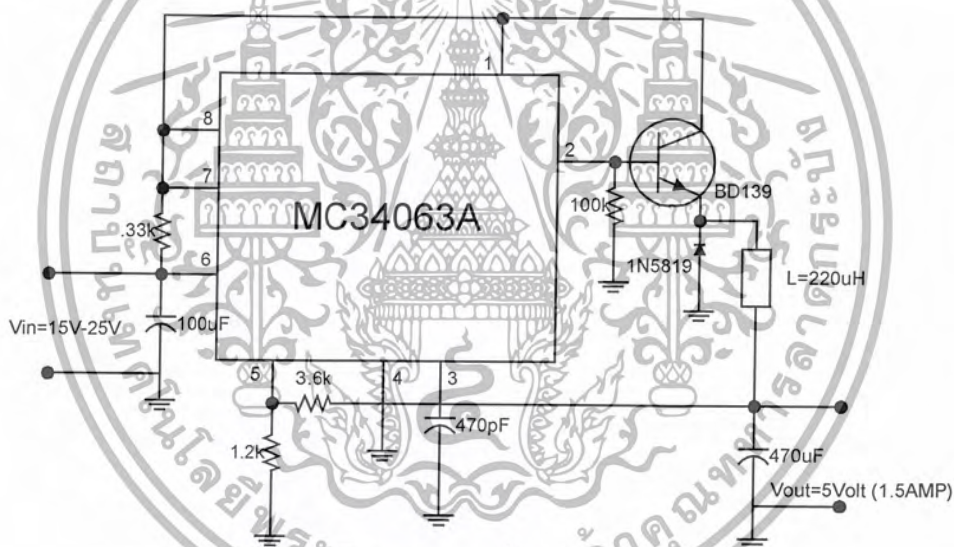


รูปที่ 3.5 วงจรแหล่งจ่ายไฟ

3.4.2 วงจรควบคุมอินเวอร์เตอร์

อินเวอร์เตอร์เป็นอุปกรณ์โดยอาศัยการควบคุมความควบคุมแรงดันไฟฟ้าและความถี่ที่จ่ายกับมอเตอร์ไฟฟ้า ในวงจรควบคุมอินเวอร์เตอร์จะประกอบด้วย ส่วนควบคุมเฟสแรงดันไฟฟ้า และวงจรควบคุมการใช้ควมคุมมอเตอร์ไฟฟ้า ขั้วมอเตอร์ไฟฟ้า ในวงจรควบคุมจะประกอบด้วย การขั้วมอเตอร์ให้เดินหน้า การขั้วมอเตอร์ให้ถอยและการควบคุมความเร็วในการหมุน


เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

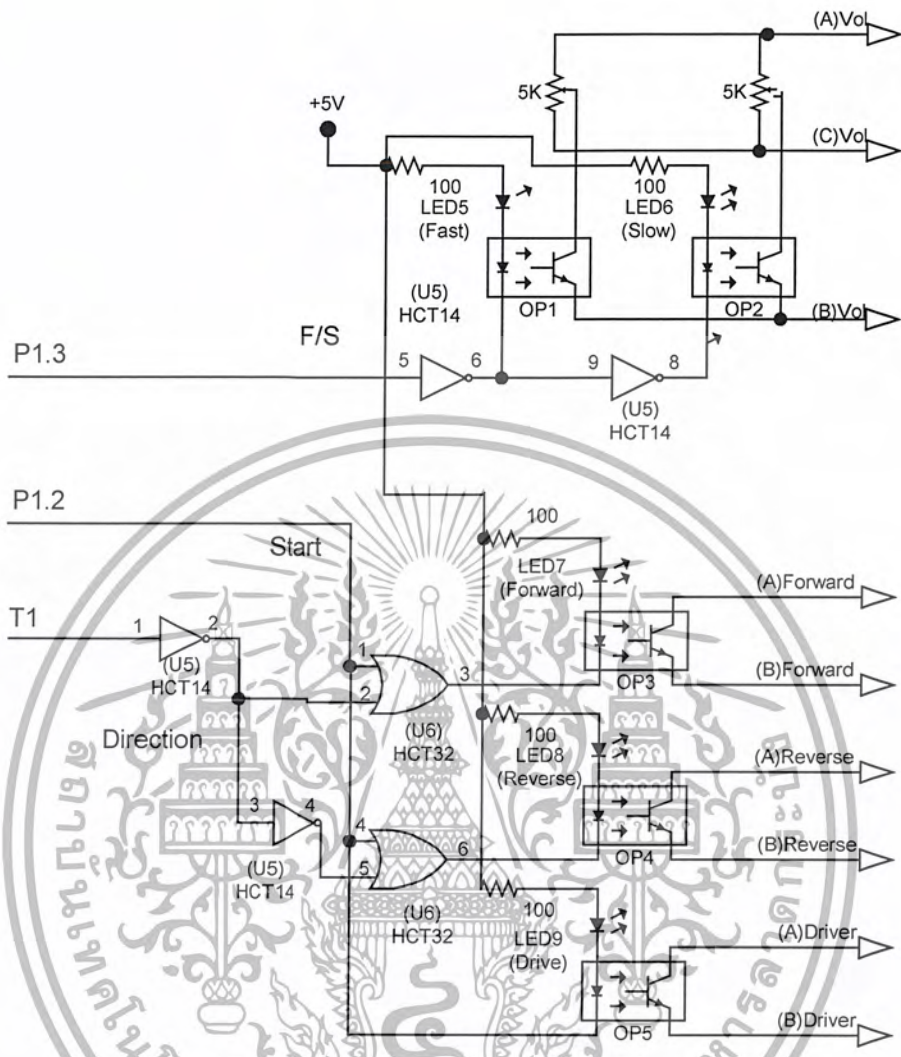

รูปที่ 3.6 วงจรควบคุมอินเวอร์เตอร์

3.4.3 วงจรดิจิทัลเอนโคเดอร์

วงจรดิจิทัลเอนโคเดอร์ทำหน้าที่รับสัญญาณที่มาจากเอนโคเดอร์เพื่อส่งให้กับไมโครคอนโทรลเลอร์ ให้มีระดับสัญญาณที่เหมาะสมกับการประมวลผล วงจรนี้ใช้ไฟเลี้ยง +5 โวลต์ ส่วนไฟที่จ่ายให้ตัวเอนโคเดอร์ +24 โวลต์ ขารับสัญญาณนั้น กำหนดให้เป็นสัญญาณ A และสัญญาณ B โดยที่สัญญาณที่เข้ามาเป็นแบบสัญญาณดิจิทัล

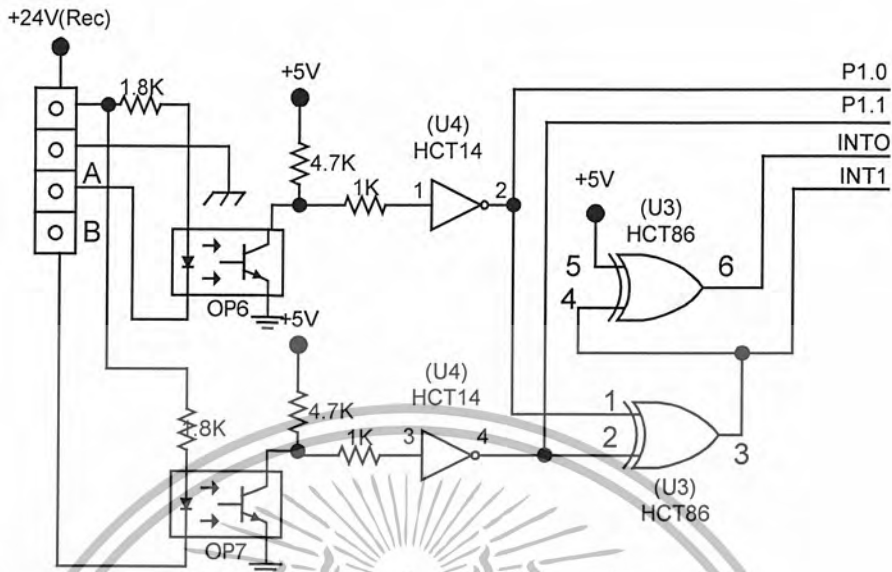

รูปที่ 3.7 วงจรเอนโคเดอร์


3.4.4 วงจรควบคุมการกำหนดตำแหน่ง

วงจรควบคุมการกำหนดตำแหน่งประกอบด้วยส่วนที่สำคัญ คือ วงจรแหล่งจ่ายไฟ วงจรควบคุมอินเวอร์เตอร์ วงจรเอนโคเดอร์ และไมโครคอนโทรลเลอร์ การทำงานวงจรที่กล่าวมานั้น ได้อธิบายหลักการทำงานเบื้องต้นไว้แล้ว ดังที่กล่าวข้างต้น

การออกแบบวงจรควบคุมการกำหนดตำแหน่ง เลือกใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ตระกูล MCS 51 เบอร์ 89C55 เนื่องจากมีหน่วยความจำภายในที่มาก แต่ยังมีเพียงพอที่จัดเก็บข้อมูลในการทำงานได้ จึงได้เพิ่มหน่วยความจำภายนอกขนาด 32 กิโลไบต์ เบอร์ 62256 การทำงานของไมโครคอนโทรลเลอร์มีการใช้พอร์ตในการเชื่อมต่อกับวงจรต่างๆ ทำให้ต้องขยายพอร์ตที่ใช้รับข้อมูลจากคีย์สวิตช์ และการแสดงผลของหลอด LED

การทำงานของวงจรควบคุมการกำหนดตำแหน่ง เมื่อได้รับข้อมูลตำแหน่งที่ต้องการจากคีย์สวิตช์ไมโครคอนโทรลเลอร์จะทำการประมวลผลว่าอยู่ในช่วงที่สามารถทำงานได้หรือไม่ หากทำได้จะสั่งการให้วงจรควบคุมอินเวอร์เตอร์ทำงาน อินเวอร์เตอร์จะควบคุมมอเตอร์หมุนเพื่อขับเคลื่อนส่งกำลัง ในขณะที่เกิดขั้วส่งเกิดการหมุนนั้นดิจิทัลเอนโคเดอร์ก็ส่งสัญญาณไปยังไมโครคอนโทรลเลอร์และมีการแสดงผลระยะทางที่เคลื่อนที่อย่างต่อเนื่อง เมื่อใกล้ถึงตำแหน่งที่ต้องการมอเตอร์หมุนช้าลงเพื่อให้สามารถหยุดตามตำแหน่งที่ต้องการ ในกรณีที่ไม่สามารถทำงานได้นั้นจะมีการแสดงผลที่ส่วนแสดงผลแบบเจ็ดส่วนว่าเกิดการผิดพลาด

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

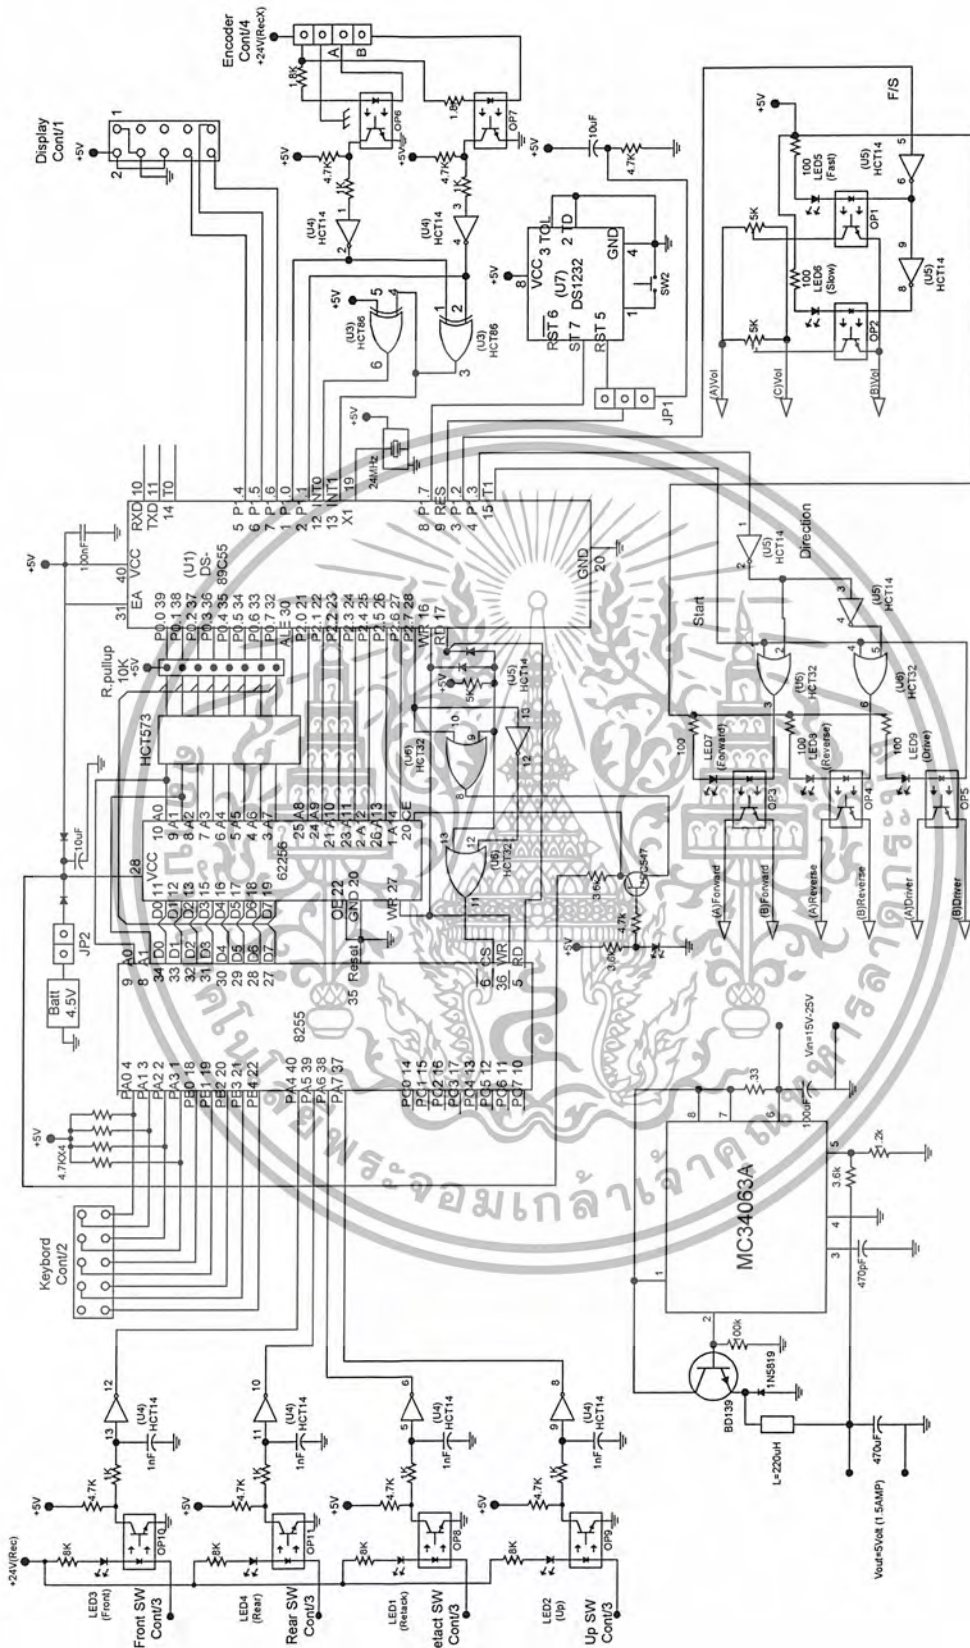


รูปที่ 3.8 วงจรควบคุมการกำหนดตำแหน่ง


เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่นับญาติให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

3.4.5 วงจรคีย์สวิตช์

การออกแบบวงจรคีย์สวิตช์ มีขนาด 5×4 ตำแหน่ง จำนวนคีย์สวิตช์ 20 ตัว การเชื่อมต่อคีย์สวิตช์เข้ากับวงจรควบคุมการกำหนดตำแหน่ง ใช้พอร์ตของ 8255 ที่ขา PA0 ถึง PA3 และ PBO ถึง PB4 ดังรูปที่ 3.9

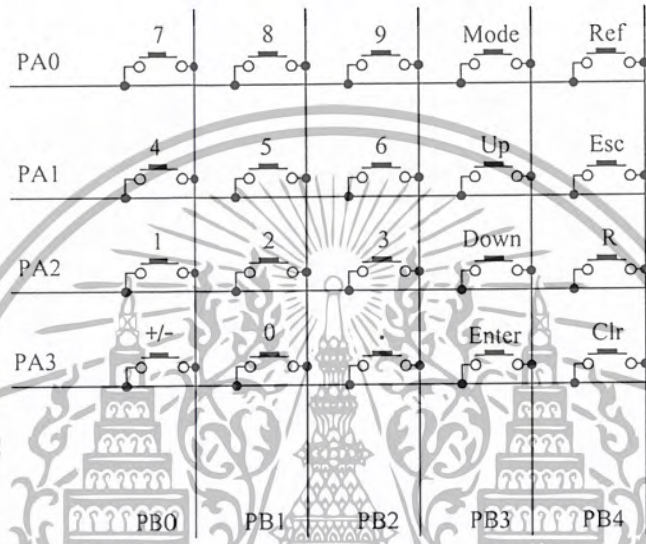

รูปที่ 3.9 วงจรคีย์สวิตช์

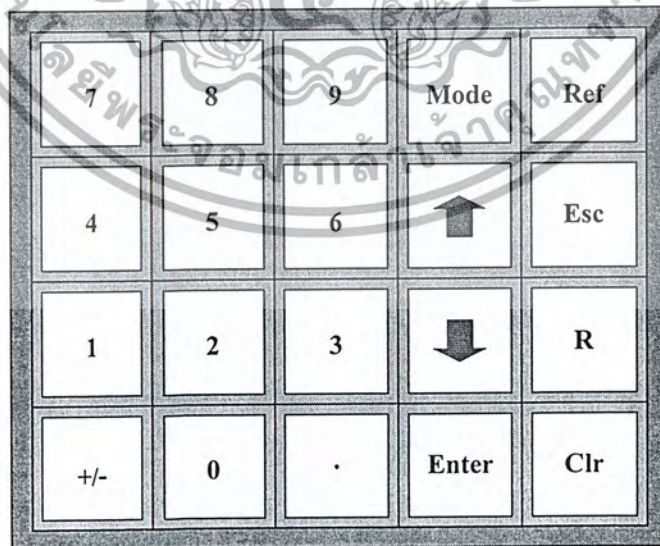

รูปที่ 3.10 ชื่อคีย์สวิตช์

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

การกำหนดชื่อแต่ละตำแหน่งและหน้าที่การทำงานของคีย์สวิตช์นั้นแสดงดังตารางต่อไปนี้

ตารางที่ 3.1 ตำแหน่งและหน้าที่การทำงานของคีย์สวิตช์

ตำแหน่ง	ชื่อคีย์สวิตช์	หน้าที่
PA0-PB0	เจ็ด	ชี้ค่าตำแหน่งที่ 7
PA0-PB1	แปด	ชี้ค่าตำแหน่งที่ 8
PA0-PB2	เก้า	ชี้ค่าตำแหน่งที่ 9
PA0-PB3	Mode	เลือกโหมดการทำงาน
PA0 -PB4	Reference	ตั้งค่าอ้างอิงตำแหน่งการทำงาน
PA1-PB0	สี่	ชี้ค่าตำแหน่งที่ 4
PA1-PB1	ห้า	ชี้ค่าตำแหน่งที่ 5
PA1-PB2	หก	ชี้ค่าตำแหน่งที่ 6
PA1-PB3	Up	เลื่อนข้อมูลลง 1 ตำแหน่ง
PA1-PB4	Esc	ยกเลิกการทำงาน
PA2-PB0	หนึ่ง	ชี้ค่าตำแหน่งที่ 1
PA2-PB1	สอง	ชี้ค่าตำแหน่งที่ 2
PA2-PB2	สาม	ชี้ค่าตำแหน่งที่ 3
PA2-PB3	Down	เลื่อนข้อมูลขึ้น 1 ตำแหน่ง
PA2-PB4	Retact	กลับไปตำแหน่งเดิม
PA3-PB0	ยังไม่ใช้งาน	ยังไม่ใช้งาน
PA3-PB1	ศูนย์	ชี้ค่าตำแหน่งที่ 0
PA3-PB2	จุด	จุดทศนิยม
PA3-PB3	Enter	ตกลงให้มีการทำงาน
PA3-PB4	Clear	ลบข้อมูลที่ป้อนทั้งหมด

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

บทที่ 4

การทดลองและผลการทดลอง

ในบทนี้จะประกอบด้วย การทดลองและผลการทดลองของวงจรแหล่งจ่ายแรงดันไฟฟ้า วงจรดิจิทัลเอนโคเดอร์ วงจรควบคุมอินเวอร์เตอร์ วงจรควบคุมการกำหนดการกำหนดตำแหน่ง วงจรจรรยาวัช และ การเชื่อมต่อชุดควบคุมการกำหนดตำแหน่งเข้าส่วนการควบคุมการเคลื่อนที่

4.1 วงจรแหล่งจ่ายไฟ

ชุดการควบคุมการกำหนดตำแหน่งใช้ไฟเลี้ยง +5 โวลต์ สำหรับไมโครคอนโทรลเลอร์และ +24 โวลต์ สำหรับจ่ายไฟฟ้าให้กับดิจิทัลเอนโคเดอร์

4.1.1 การทดลอง

การทดลองจ่ายแรงดันไฟฟ้า 220 โวลต์ให้หม้อแปลงไฟฟ้า เมื่อรับแรงดันไฟฟ้ากระแสตรงจากหม้อแปลงขนาด 24 โวลต์ 2 แอมป์ ผ่านวงจรบริดจ์เพื่อปรับแรงดันไฟฟ้าให้เรียบ และปรับแรงดันให้มีระดับแรงดันที่ 5 โวลต์ โดยไอซี เบอร์ 7805 จากนั้นผ่านไอซีเบอร์ MC34063A และทรานซิสเตอร์ DB139 เพื่อขยายกระแสไฟฟ้าให้เป็น 1.5 แอมป์

4.1.2 ผลการทดลอง

สามารถจ่ายแรงไฟฟ้าได้ดังนี้

- 1) แรงดันไฟฟ้า +24 โวลต์ กระแสไฟฟ้า 1.5 แอมป์
- 2) แรงดันไฟฟ้า +5 โวลต์ กระแสไฟฟ้า 1.5 แอมป์


4.2 วงจรดิจิทัลเอนโคเดอร์

4.2.1 การทดลอง


จ่ายไฟเลี้ยงขนาด +24 โวลต์ และต่อสายสัญญาณเข้าที่ ขั้ว A ขั้ว B ของวงจรดิจิทัลเอนโคเดอร์แล้วหมุนเอนโคเดอร์ด้วยมือ ต่อจากนั้นทดลองต่อเข้ากับวงจรควบคุมการกำหนดตำแหน่ง ดังแสดงในรูปที่ 4.1

4.2.2 ผลการทดลอง

วงจรดิจิทัลเอนโคเดอร์ รับสัญญาณที่มาจากดิจิทัลเอนโคเดอร์มาในรูปแบบสัญญาณความถี่ 100 ฟิลล์ ต่อการหมุนหนึ่งรอบ การหมุนหนึ่งรอบจะได้ระยะทางการเคลื่อน 5 มิลลิเมตร เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

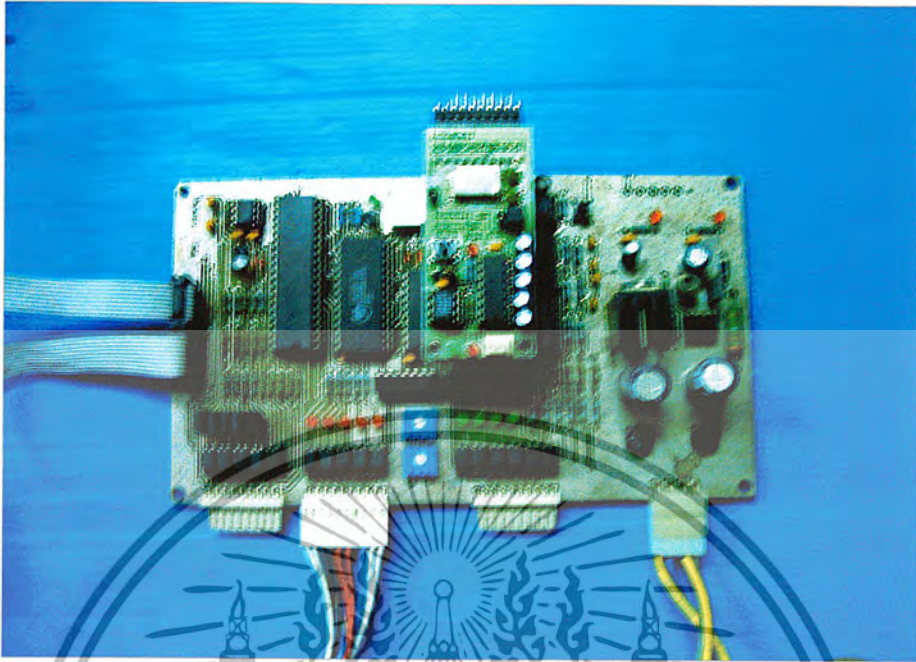

รูปที่ 4.1 การเชื่อมต่อใช้งานดิจิทัลอนโคเดเตอร์

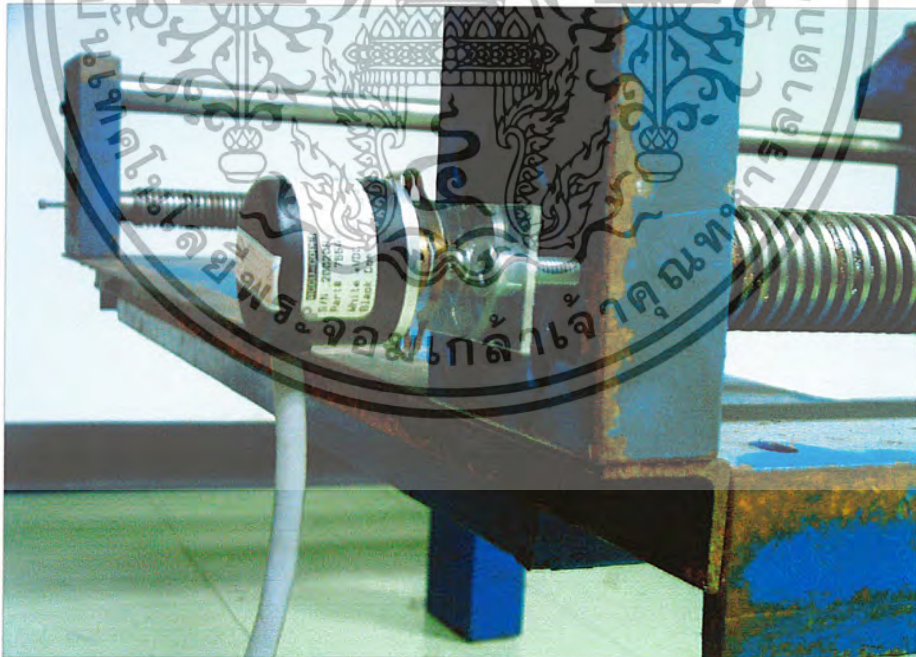

รูปที่ 4.2 การติดตั้งดิจิทัลอนโคเดเตอร์เข้ากับ โครงสร้างเครื่องขับเคลื่อนแบบเกลิยว


เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

4.3 วงจรควบคุมอินเวอร์เตอร์

การทำงานของวงจรมีทำหน้าที่ควบคุมอินเวอร์เตอร์ให้ทำงานอย่างที่ต้องการ การทำงานมี 2 ส่วน คือ การควบคุมเฟสแรงดันไฟฟ้าและความถี่ของแรงดันที่จ่ายให้มอเตอร์ไฟฟ้า

4.3.1 การทดลอง

การทดลองโดยต่อพอร์ตวงจรควบคุมอินเวอร์เตอร์เข้ากับขั้วควบคุมของอินเวอร์เตอร์ ต่อมอเตอร์ไฟฟ้าเข้าที่ขั้วภาคจ่ายกำลังไฟฟ้าของอินเวอร์เตอร์ ที่เฟส A B และ C การต่อมอเตอร์ไฟฟ้าต่อแบบเคลด้า 380 โวลต์ จ่ายแรงดันไฟฟ้าให้อินเวอร์เตอร์ขนาด 220 โวลต์ ดังรูปที่ 4.3

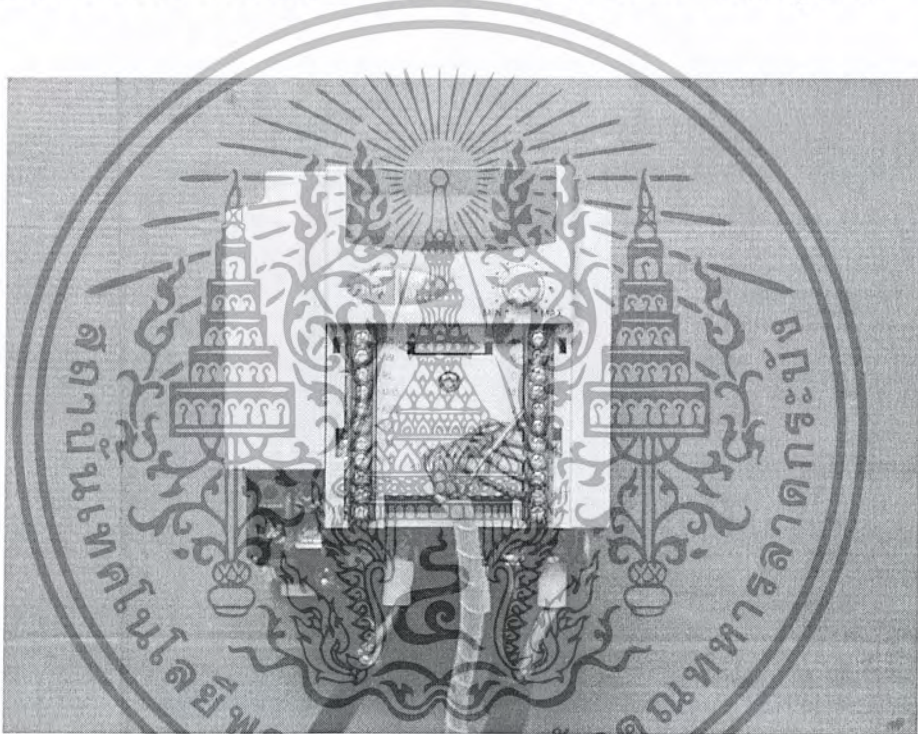

รูปที่ 4.3 การเชื่อมต่อกับอินเวอร์เตอร์เข้ากับมอเตอร์ไฟฟ้า


4.3.2 ผลการทดลอง

ผลการทดลอง ในขณะที่ไม่ได้ต่อวงจรควบคุมเข้ากับอินเวอร์เตอร์ จ่ายไฟฟ้าเข้าที่อินเวอร์เตอร์ 220 โวลต์ มอเตอร์เกิดการหมุนไปข้างหน้า ในอัตราความเร็วคงที่ เมื่อมีการปรับหมุนความถี่ไฟฟ้าที่บังคับด้วยมือเพิ่มขึ้น เกิดการเปลี่ยนแปลงความเร็วมอเตอร์หมุนเร็วขึ้น หากปรับค่าความถี่ลง มอเตอร์ไฟฟ้าจะหมุนช้าลงเช่นกัน

ผลการทดลองที่มีการต่อวงจรควบคุมเข้ากับอินเวอร์เตอร์ ที่ขั้ว SDF, SD, 4, 5 และ 2 เมื่อได้รับคำสั่งจากไมโครคอนโทรลเลอร์ มีการทำงานดังนี้

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

- 1) คำสั่งให้มอเตอร์เริ่มหมุน LED ดวงที่ 9 ติด
- 2) คำสั่งให้มอเตอร์หมุนข้างหน้า LED ดวงที่ 7 ติด
- 3) คำสั่งให้มอเตอร์กลับทางหมุน LED ดวงที่ 8 ติด
- 4) คำสั่งให้มอเตอร์สลับเฟสการทำงาน LED ดวงที่ 5 และ 6 ติด

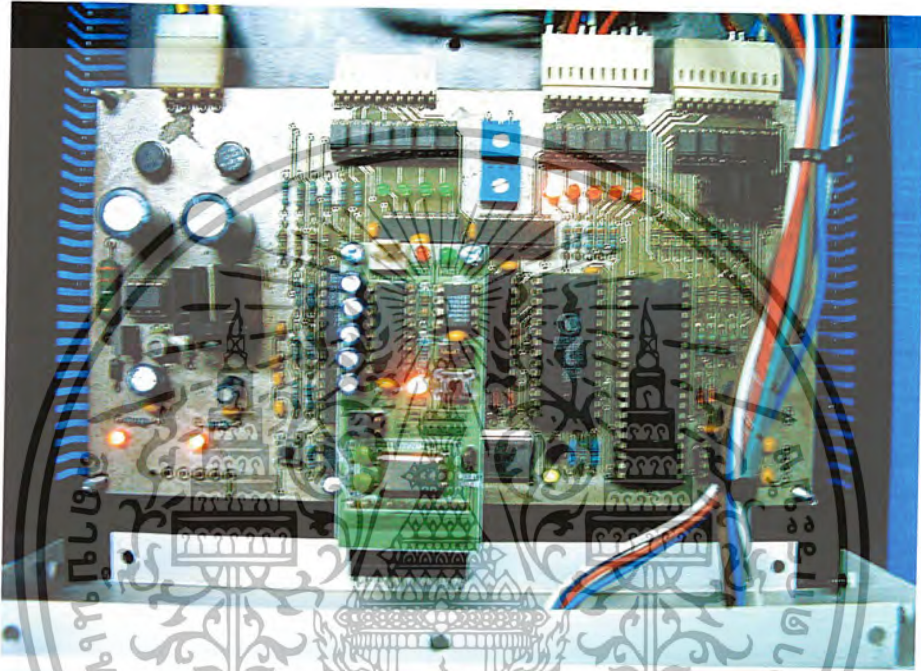


รูปที่ 4.4 สถานะการทำงานของวงจร

4.4 วงจรควบคุมการกำหนดตำแหน่ง

วงจรควบคุมการกำหนดการกำหนดตำแหน่ง ประกอบด้วยวงจรแหล่งจ่ายไฟ วงจรดิจิทัล เอนโคเดอร์ และวงจรควบคุมอินเวอร์เตอร์

4.4.1 การทดลอง

การทดลองวงจรควบคุมการกำหนดการกำหนดตำแหน่ง เป็นการรวมการทำงานของวงจรทั้งหมดเข้าด้วยกัน โดยที่จ่ายไฟให้วงจรขนาด + 5 โวลต์และ + 24 โวลต์ ดังรูปที่ 4.4

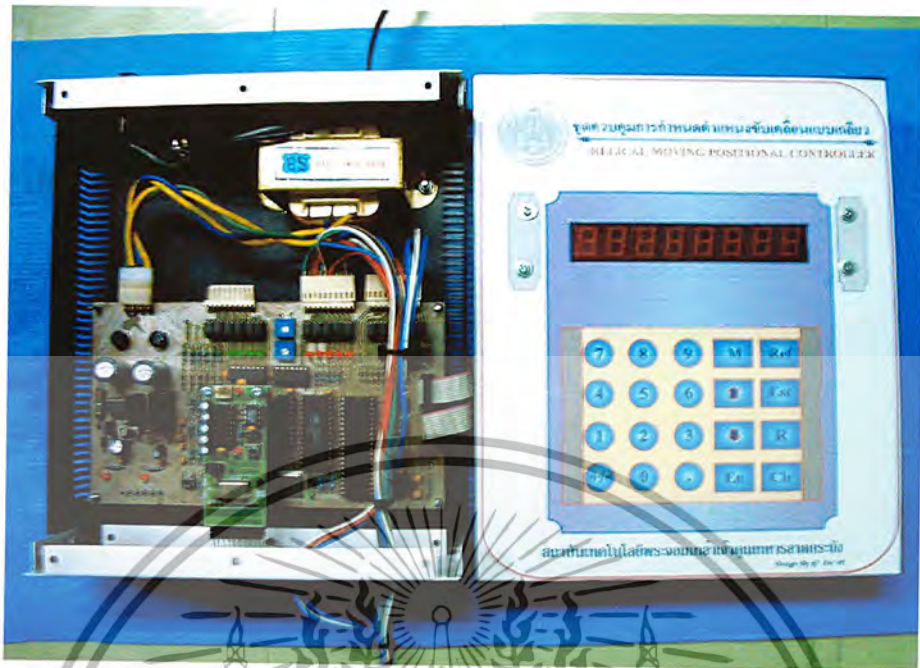

รูปที่ 4.5 การเชื่อมต่อวงจรควบคุมเข้าอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในการควบคุมการทำงาน

4.4.2 ผลการทดลอง

ผลการทดลองสามารถทำงานได้ตามผลทดลองที่แยกทดลองในข้างต้นที่กล่าวมาแล้ว การทดสอบเพิ่ม คือ


1) การเริ่มหมุนมอเตอร์ไฟฟ้าด้วยต่อแบบเคลด้า และควบคุมการเริ่มหมุนของมอเตอร์ไฟฟ้าด้วยโปรแกรม ผลที่ได้ คือ ในขณะที่เริ่มการหมุนนั้น LED ดวงที่ 9 และดวงที่ 7 ติด แสดงว่าในขณะนั้นมอเตอร์หมุนในทิศทางตามเข็มนาฬิกา

2) การหยุดมอเตอร์ด้วยการปรับถี่ไฟฟ้าที่อินเวอร์เตอร์จ่ายให้มอเตอร์ ด้วยโปรแกรม ผลที่ได้ คือ ในขณะที่เริ่มการหมุนนั้น LED ดวงที่ 9 และดวงที่ 7 ดับลง แสดงว่าในขณะนั้นมอเตอร์หยุดหมุน และอยู่ในสภาวะที่พร้อมเริ่มต้นอีกครั้ง

3) การกลับทางหมุนของมอเตอร์ไฟฟ้า ด้วยการควบคุมอินเวอร์เตอร์ให้กลับเฟสไฟฟ้าที่จ่ายให้มอเตอร์ระหว่างเฟส A และเฟส C ส่วนในเฟส B ให้อยู่ในสภาวะเดิม ด้วยโปรแกรม ผลที่ได้ คือ ในขณะที่มีกลับเฟสไฟฟ้านั้น LED ดวงที่ 5 และดวงที่ 6 ติด เมื่อกลับเฟสเรียบร้อยแล้ว LED ดวงที่ 5 และดวงที่ 6 จะดับลง แล้วเกิดเริ่มการหมุนขึ้น LED ดวงที่ 9 และดวงที่ 8 ติด แสดงว่าในขณะนั้นมอเตอร์หมุนในทิศทางทวนนาฬิกา

4) การแสดงผลตำแหน่งการเคลื่อนที่ทางส่วนแสดงผลแบบเจ็ดส่วน การแสดงผลเป็นไปอย่างเนื่องตั้งแต่ค่าเริ่มต้นหมุนและค่าสุดท้ายที่มอเตอร์หยุด

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

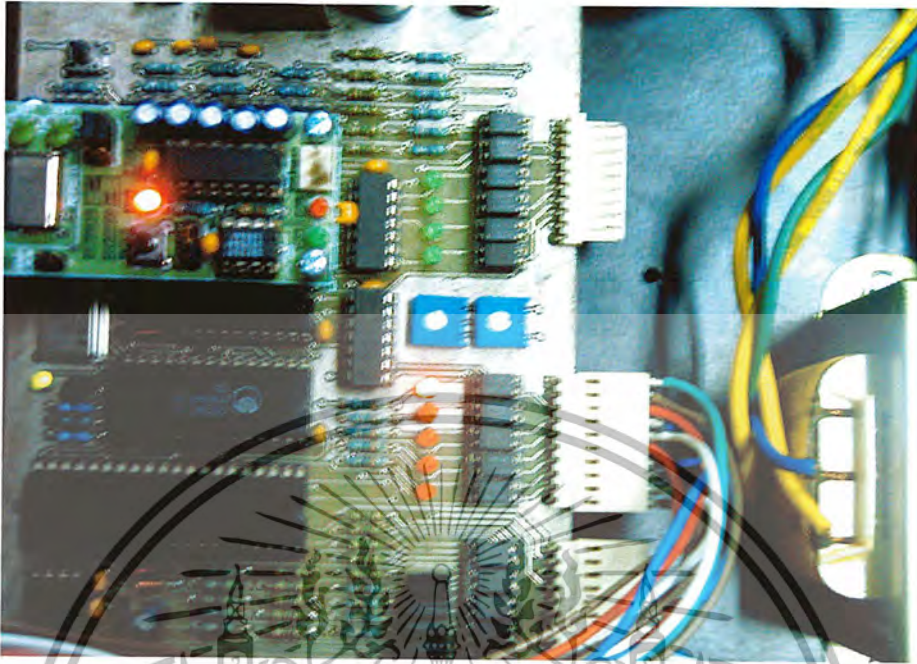

รูปที่ 4.6 สถานะการทำงานของ LED ในขณะที่มีมอเตอร์หมุน

4.5 วงจรจรรยาวัตร

วงจรรักษาตำแหน่งที่ป้อนค่าตำแหน่งที่ต้องการ และข้อมูลวงจรควบคุมการกำหนดตำแหน่งเพื่อสั่งการให้มอเตอร์หมุนและขับเกียร์ส่งกำลังให้เกิดการเคลื่อนที่

4.5.1 การทดลอง

การทดลองโดยการเชื่อมต่่วงจรรักษาตำแหน่งเข้ากับ วงจรควบคุมการกำหนดตำแหน่งแล้วมีการทดลองใน 2 กรณีคือ การทดลองโดยไม่เชื่อมต่อกับเอนโคเดอร์และอินเวอร์เตอร์เข้ากับวงจรรักษาตำแหน่ง และการทดลองโดยเชื่อมต่อกับคิงดอลเอนโคเดอร์ อินเวอร์เตอร์เข้ากับวงจรรักษาตำแหน่งและส่วนแสดงผล

4.5.2 ผลการทดลอง

ผลการทดลองในกรณีที่ไม่ได้เชื่อมต่อกับเอนโคเดอร์และอินเวอร์เตอร์เข้ากับวงจรรักษาตำแหน่ง เมื่อป้อนค่าที่จรรยาวัตร โดยป้อนค่าที่ 10.02 มิลลิเมตร ค่าแสดงที่หน่วยแสดงผลแบบเจ็ดส่วน แสดงค่า 10.02 และเมื่อกดจรรยาวัตร Enter ค่าแสดงออกมาคือ ERR 2

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



รูปที่ 4.7 ค่าที่แสดงผลเมื่อป้อนค่าตำแหน่งในขณะไม่มีการเชื่อมต่ออุปกรณ์อื่นๆ



รูปที่ 4.8 ค่าที่แสดงผลขณะที่มีการสั่งให้มีการทำงานกรณีที่ไม่มีการเชื่อมต่ออุปกรณ์อื่นๆ

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

กรณีที่มีการเชื่อมต่อวงจรควบคุมการกำหนดตำแหน่งเข้ากับเอนโคเดอร์และอินเวอร์เตอร์ การทำงานของวงจรควบคุมการกำหนดตำแหน่งสามารถทำงานตามที่ออกแบบไว้โดยมีผลการทดลองดังรูปที่ 4.8


การทดลองโดยการป้อนค่าตำแหน่งที่ 20.5 มิลลิเมตรเพื่อให้เกิดการเคลื่อนที่ตามตำแหน่งที่ต้อง หน่วยแสดงผลที่ค่า 0000 มอเตอร์เกิดการหมุนและขับเคลื่อนส่งกำเนิดการหมุนทำให้ฐานรองเกิดการเคลื่อนที่ หน่วยแสดงผลจะแสดงผลตามตำแหน่งที่เคลื่อนที่ผ่านและเมื่อการเคลื่อนที่ใกล้ถึงตำแหน่งที่ต้องการมอเตอร์จะหมุนช้าลงเพื่อให้สามารถหยุดได้ทันที เมื่อมอเตอร์หยุดหน่วยแสดงผลจะแสดงค่าที่ 20.5




รูปที่ 4.9 ค่าตำแหน่งที่ป้อนให้มีการทำงาน

ระยะการเคลื่อนที่ของฐานรองมีข้อจำกัด คือ มีการเคลื่อนที่ค่าที่ค่า 10 มิลลิเมตร ระยะช่วงการเคลื่อนที่ 96 เซนติเมตร และการทดลองต้องการปรับความถี่ไฟฟ้าที่จ่ายให้มอเตอร์ของอินเวอร์เตอร์ให้มีความเหมาะสมกับความเร็วของการเคลื่อนที่และระยะทางของตำแหน่งที่ต้องให้เคลื่อนที่

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

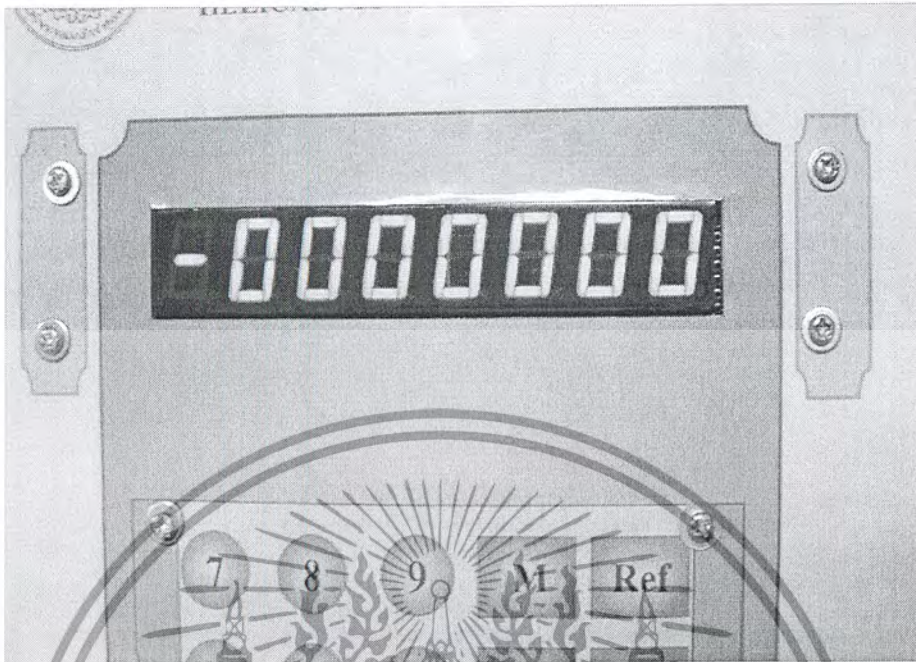

รูปที่ 4.10 ค่าตำแหน่งที่แสดงผลเมื่อมีการทำงานที่ตำแหน่งเริ่มต้น

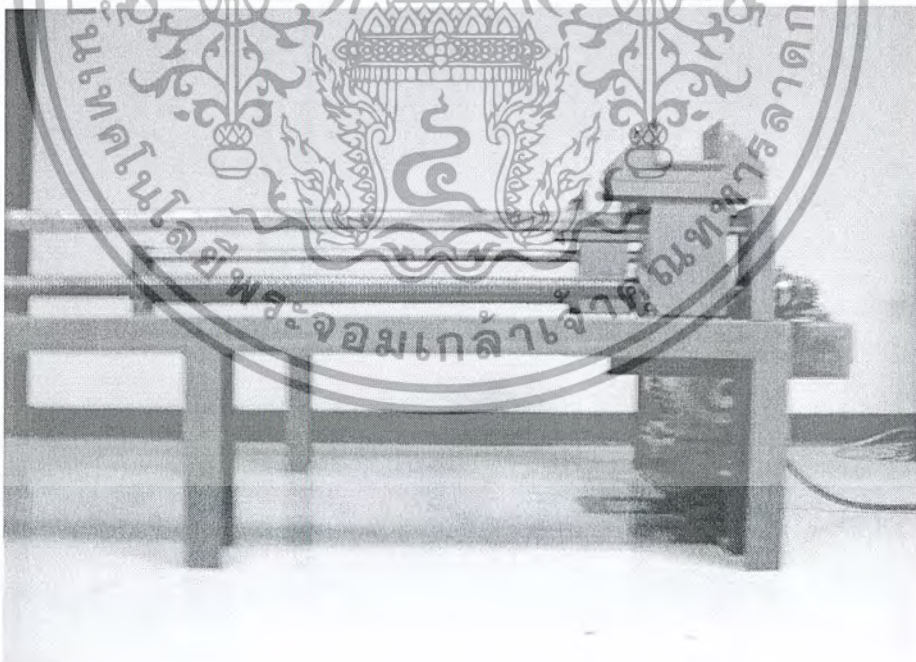


รูปที่ 4.11 ฐานรองเมื่อมีการทำงานที่ตำแหน่งเริ่มต้น

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



รูปที่ 4.12 ค่าตำแหน่งที่แสดงผลเมื่อมีการทำงานที่ตำแหน่งสุดท้าย

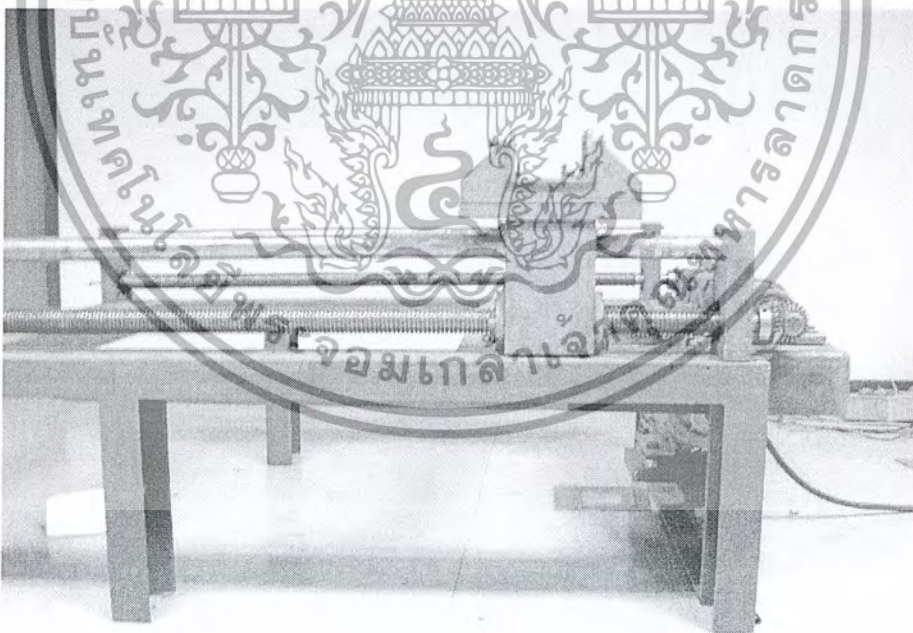

รูปที่ 4.13 ฐานรองเมื่อมีการทำงานที่ตำแหน่งสุดท้าย

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

บทที่ 5

บทสรุป

5.1 สรุป

ชุดการควบคุมการกำหนดตำแหน่งขับเคลื่อนแบบเกลิยว ประกอบด้วย 2 ส่วนที่สำคัญที่ทำให้สามารถทำงานได้ คือ ชุดการควบคุมการกำหนดตำแหน่งและโครงสร้างของเครื่องขับเคลื่อนแบบเกลิยว ซึ่งต้องเชื่อมต่อชุดควบคุมชุดการควบคุมการกำหนดตำแหน่งนี้เข้ากับโครงสร้างของเครื่องขับเคลื่อนแบบเกลิยว โดยที่ใช้อินเวอร์เตอร์ควบคุมการทำงานของมอเตอร์เพื่อขับเคลื่อนส่งกำลัง และประมวลผลระยะทางของตำแหน่งที่เคลื่อนที่จากสัญญาณที่ได้จากดิจิตอลเอนโคเดอร์ การป้อนค่าตำแหน่งที่ต้องผ่านทางคีย์สวิตช์ และสามารถเลือกโหมดการทำงานได้หลายโหมดการทำงาน การศึกษาวิธีออกแบบและสร้างชุดการควบคุมการกำหนดตำแหน่งขับเคลื่อนแบบเกลิยว ซึ่งมีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างชุดการควบคุมการกำหนดตำแหน่งขับเคลื่อนแบบเกลิยวถึงอัตโนมัติให้มีประสิทธิภาพในการทำงานเพิ่มมากขึ้น เพื่อให้สามารถนำมาใช้งานจริงได้ในโรงงานที่มีข้อจำกัดด้านต้นทุนการจัดซื้อเครื่องจักรกล และสามารถนำมาใช้เป็นเครื่องต้นแบบในการสร้างชุดการควบคุมการกำหนดตำแหน่งขับเคลื่อนแบบเกลิยวที่ใช้งานจริงในอนาคตได้

5.2 ปัญหาและแนวทางแก้ไข

จากการดำเนินการสร้างและทดสอบโครงงานพบว่ามีปัญหาเกิดขึ้นหลายประการ ซึ่งสรุปได้ดังนี้

1. ปัญหา การออกแบบวงจรพิมพ์ชุดการควบคุมการกำหนดตำแหน่ง เกิดการผิดพลาดเนื่องจากขาดประสบการณ์ในการออกแบบวงจรพิมพ์

แนวทางการแก้ไข ตรวจสอบลำดับการทำงานจากวงจรชุดการควบคุมการกำหนดตำแหน่งที่ได้ออกแบบไว้ และทำการเชื่อมต่อสายเพิ่มเติม

2. ปัญหา การตั้งค่าความถี่ไฟฟ้าและค่าอื่นๆ ของอินเวอร์เตอร์ที่จ่ายให้มอเตอร์ในค่าเริ่มต้นมีขั้นตอนที่ซับซ้อนทำให้เกิดความผิดพลาด เนื่องจากข้อมูลเกี่ยวกับการใช้อินเวอร์เตอร์ไม่ตรงกับรุ่นที่ใช้งาน

แนวทางการแก้ไข ทำการศึกษาข้อมูลจากคู่มือการใช้งานของอินเวอร์เตอร์รุ่นอื่นๆ ที่มีฟังก์ชันการทำงานที่คล้ายกันจากวารสาร ทางอินเทอร์เน็ต

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

3. ปัญหา การติดตั้งตัวจิจิตอลเอนโคเดอร์ ไม่สามารถติดตั้งเข้ากับโครงสร้างของเครื่องขับเคลื่อนแบบเกลิยวที่มีมาแล้วได้ เนื่องจากขนาดของตัวจิจิตอลเอนโคเดอร์มีขนาดที่ไม่ตรงการออกแบบมา

แนวทางการแก้ไข ทำการเชื่อมต่อโครงสร้างของเครื่องขับเคลื่อนแบบเกลิยวเพิ่มเติม ให้ตรงกับขนาดตัวจิจิตอลเอนโคเดอร์

5.3 แนวทางการพัฒนา

1. ชุดการควบคุมการกำหนดตำแหน่งขับเคลื่อนแบบเกลิยว มีโครงสร้างที่มีช่วงระยะทางการเคลื่อนที่ของตำแหน่งที่ 94 เซนติเมตร และสามารถเคลื่อนที่แนวนอนเท่านั้น จึงควรพัฒนาให้มีการเคลื่อนที่ได้ทั้งแนวตั้งและแนวนอน เพื่อให้มีการทำงานที่สมบูรณ์แบบยิ่งขึ้น

2. ชุดการควบคุมการกำหนดตำแหน่งขับเคลื่อนแบบเกลิยวนี้ มีการบ่อนค่าตำแหน่งทางคีย์สวิตซ์ และทำงานได้เพียง 6 โหมคเท่านั้น ควรพัฒนาให้การทำงานที่หลากหลายและมีโหมคการทำงานที่มากขึ้น โดยเขียนโปรแกรมใหม่ทับโปรแกรมเดิมที่มีอยู่แล้ว เพื่อให้เหมาะสมการใช้งานทางอุตสาหกรรม

บรรณานุกรม

- กฤษฎา วิสวานนท์. **INVERTER** หลักการทำงานและเทคนิคการใช้งาน. กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 2542
- เกษตร์ ศิริสันติสัมฤทธิ์ หลักการของเครื่องมือวัดทางอุตสาหกรรม. พิมพ์ครั้งที่ 3. กรุงเทพฯ : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. 2544
- ประสิทธิ์ พิทยพัฒน์. การควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า. กรุงเทพฯ : สมศิริพริ้นติ้ง. 2541
- สมศักดิ์ ตรีสัตย์. เทคโนโลยีการขนถ่ายวัสดุ. กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดดูเคชั่น. 2536
- สมศักดิ์ มิตะธา. การออกแบบวงจรดิจิทัลและวงจรรถ. กรุงเทพฯ : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. 2543
- Jacob, M. **INDUSTRIAL CONTROL ELECTRONICS APPLICATION AND DESIGN.** New Jersey : Prentice Hall. 1990
- Morris, A. **MEASUREMENT AND INSTRUMENTATION PRINCIPLES.** Boston : Jordan Hill. 2001


เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้




รูปที่ ก.1 ภาพด้านหน้าของชุดควบคุมการกำหนดตำแหน่งขับเคลื่อนแบบเกลียว

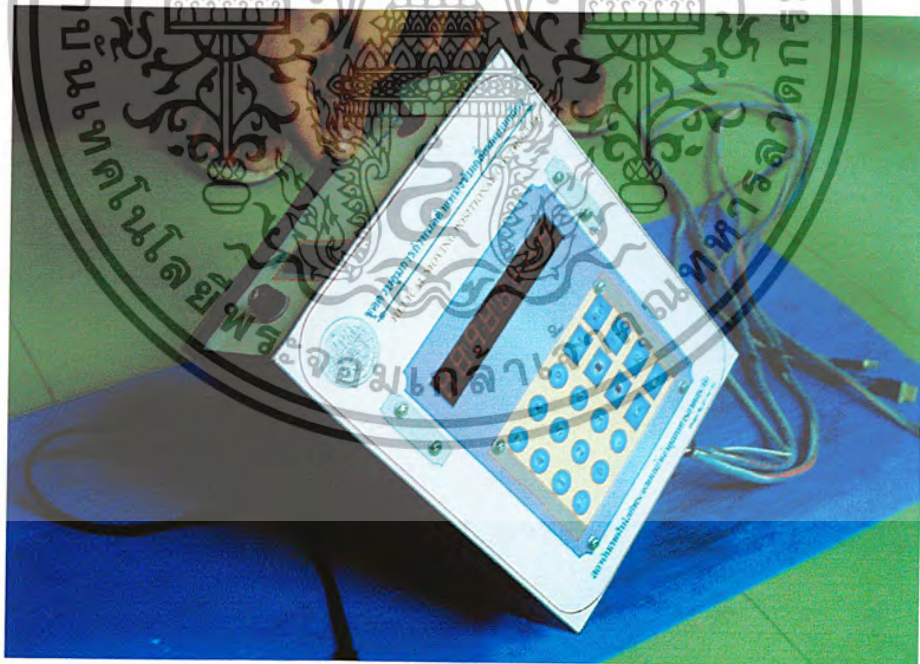

รูปที่ ก.2 ภาพด้านข้างของชุดควบคุมการกำหนดตำแหน่งขับเคลื่อนแบบเกลียว

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

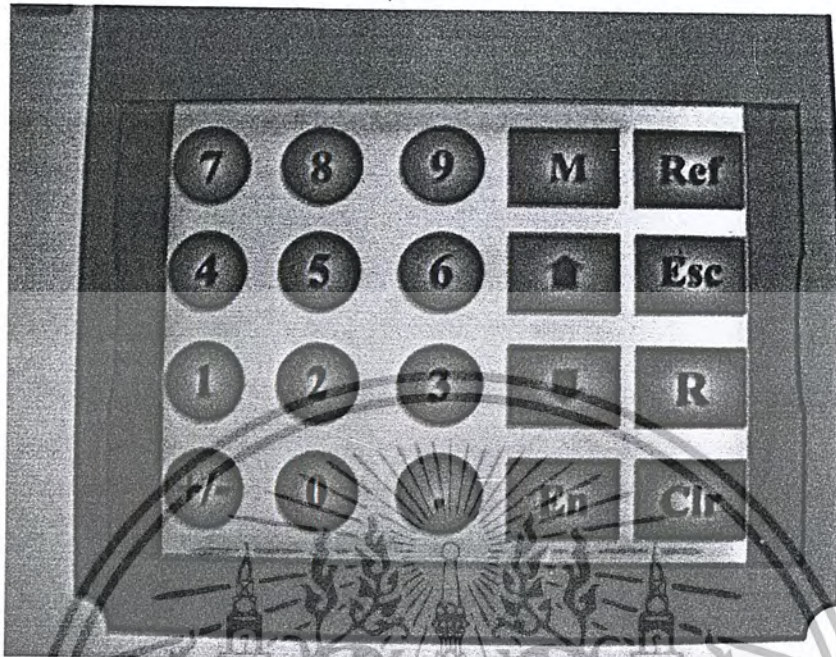


รูปที่ ก.3 ภาพตำแหน่งคีย์สวิตช์ของชุดควบคุมการกำหนดตำแหน่งขับเคลื่อนแบบเกลิยว

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้




เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

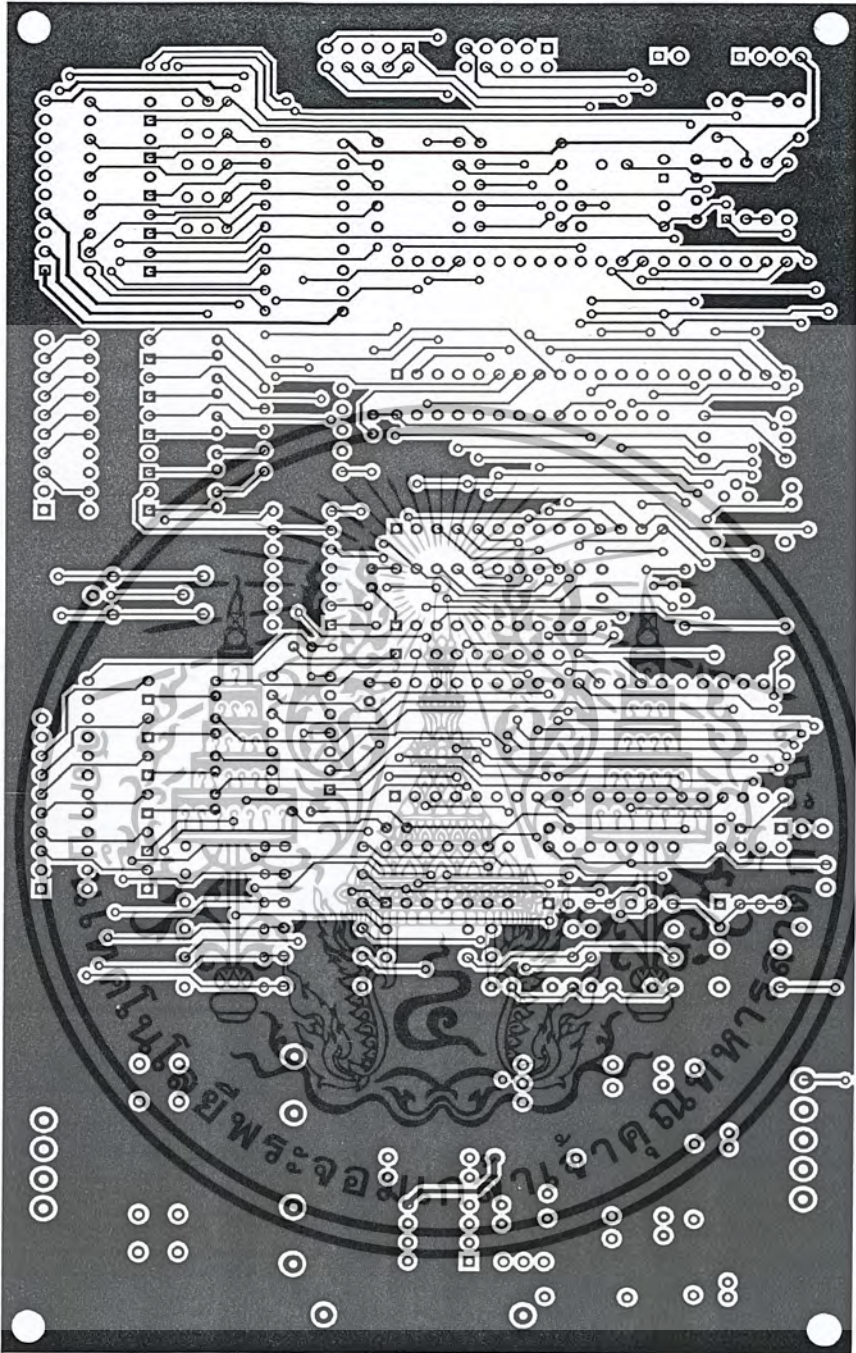


รูปที่ ข.2 แผ่นพิมพ์ด้านหน้าของวงจรควบคุมการกำหนดตำแหน่ง

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

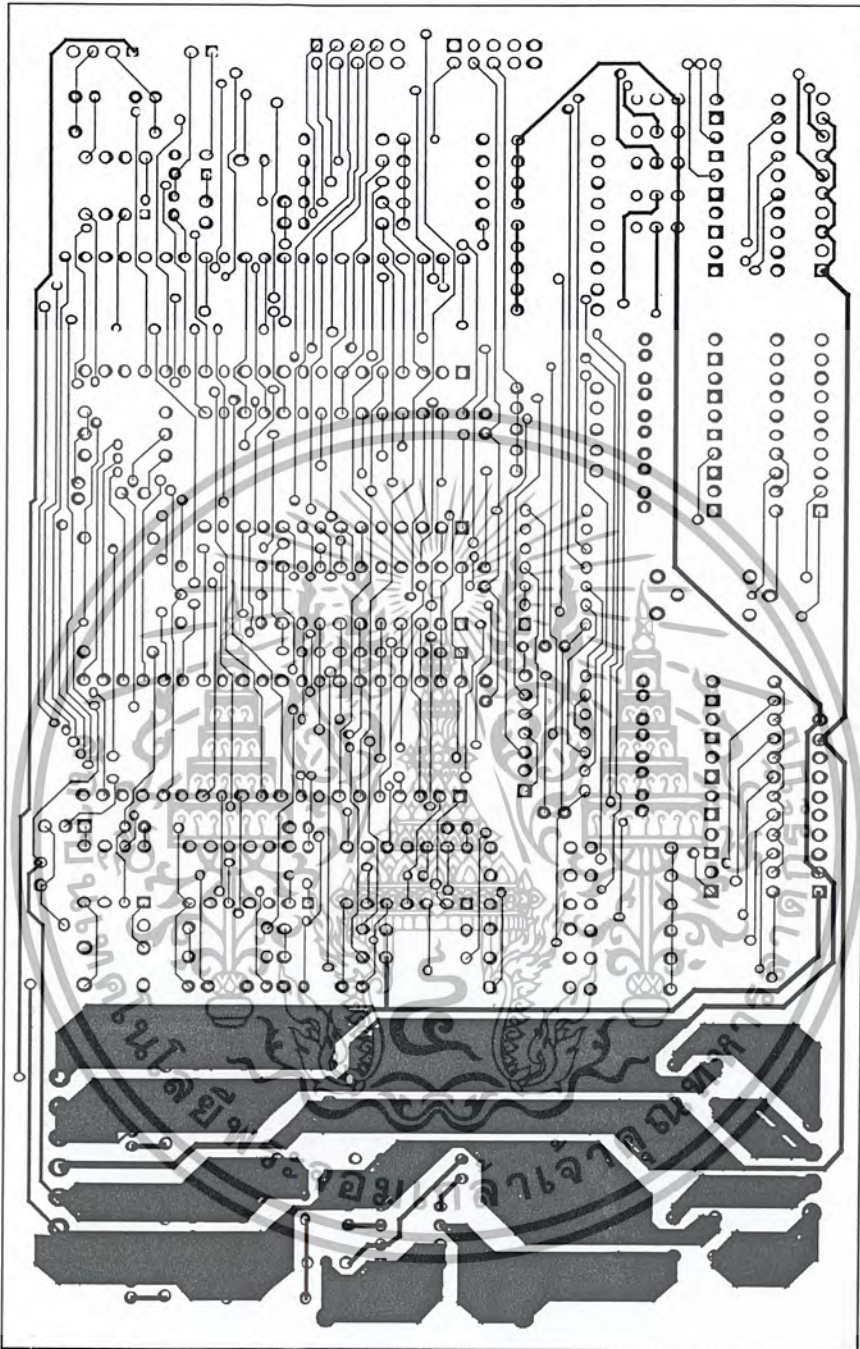


รูปที่ ข.3 แผ่นพิมพ์ด้านหลังของวงจรควบคุมการกำหนดตำแหน่ง

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

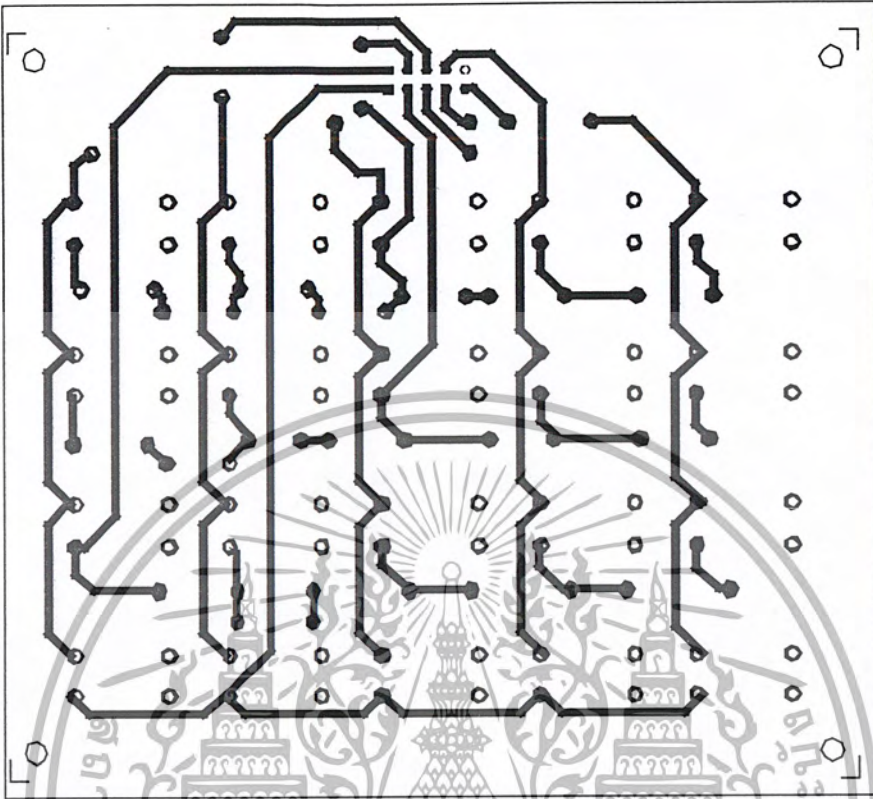

รูปที่ ข.5 แผ่นพิมพ์ด้านของวงจรกิจยสวิตซ์

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

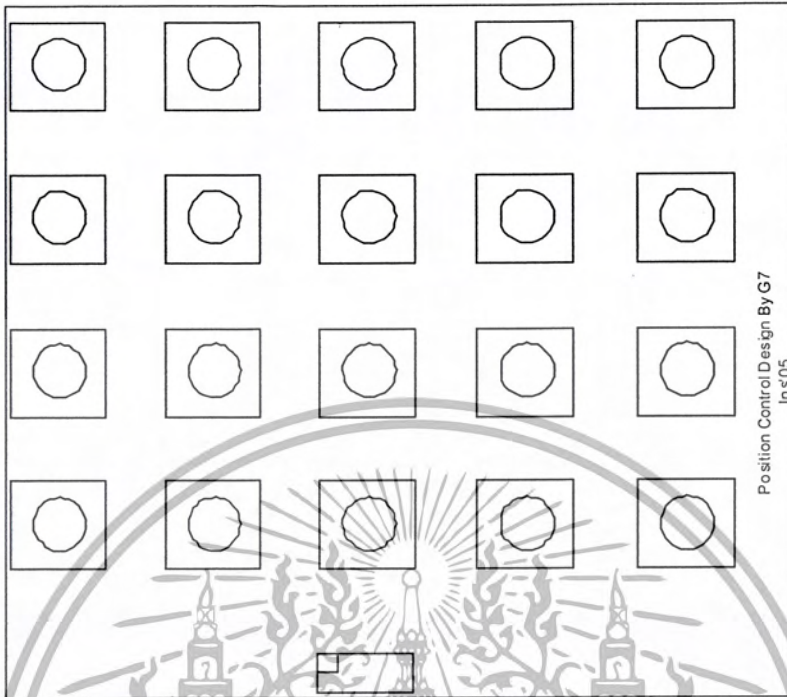

รูปที่ ข.6 ตำแหน่งการวางอุปกรณ์แผ่นพิมพ์ของวงจรถ่ายวีดิทัศน์

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ตารางที่ ค.1 รายการอุปกรณ์ของวงจรชุดควบคุมการกำหนดตำแหน่ง

ชื่ออุปกรณ์	รายละเอียด	จำนวน
วงจรรวม		
IC1	AT89C55	1 ตัว
IC2	8255	1 ตัว
IC3	62256	1 ตัว
IC4	74HCT573	1 ตัว
IC5	MC34063A	1 ตัว
IC6	DS1232	1 ตัว
IC7	CD74HTC14E	2 ตัว
IC8	CD74HTC32E	1 ตัว
IC9	CD74HTC86C	1 ตัว
IC10	PC817	20 ตัว
IC11	SN75176	1 ตัว
IC12	MC7824	1 ตัว
อุปกรณ์สารกึ่งตัวนำ		
TR1	BD139	6 ตัว
TR2	BC547	1 ตัว
D1-D2	1N4001	4 ตัว
BRIDAGE	24 V 2A	1 ตัว
LED1- LED5	สีเขียว	5 ตัว
LED6- LED11	สีแดง	6 ตัว
ตัวเก็บประจุ		
C1	10 μ F 50 V	1 ตัว
C2-C3	10 μ F 50 V	2 ตัว
C4	470 μ F 16 V	1 ตัว
C5	24 MHz 5 V	1 ตัว
C5- C25	0.1 μ F เซรามิก	20 ตัว

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ตารางที่ ค.1 (ต่อ) รายการอุปกรณ์ของวงจรชุดควบคุมการกำหนดตำแหน่ง

ชื่ออุปกรณ์	รายละเอียด	จำนวน
ตัวความต้านทาน		
R1-R14	4.7 k Ω 1/4 W 1%	14 ตัว
R15-R32	1 k Ω 1/4 W 1%	32 ตัว
R33, R35	100 k Ω 1/4 W 1%	2 ตัว
R34	130 Ω 1/4 W 1%	1 ตัว
R36-R41	330 Ω 1/4 W 1%	5 ตัว
R42-R47	1.8 k Ω 1/4 W 1%	6 ตัว
R48-R49	3.5 k Ω 1/4 W 1%	2 ตัว
R50	2.2 k Ω 1/4 W 1%	1 ตัว
R51	1.2 k Ω 1/4 W 1%	1 ตัว
R52	R PACK 10 k Ω 1/4 W 1%	1 ตัว
R53	3.3 Ω 1 W 5%	1 ตัว
VR	10 k Ω Trimpot 20 รอบ	2 ตัว
อุปกรณ์อื่นๆ		
T1	หม้อแปลง 220 / 24,12,6,0 2A	1 ตัว
S1-S20	สวิตช์แบบกดติดปลั๊กต่อยึด	20 ตัว
S21	สวิตช์แบบ DPST 30 A	1 ตัว
J1-J3	IDE connector 10 pin	3 ตัว
J4	IDE connector 4 pin	1 ตัว
W1	เคเบิลสายแพชชนิด 10 เส้น	1 เมตร

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้




เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้




รูปที่ ง.1 ฟังโปรแกรมการเลือกโหมคการทำงาน

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

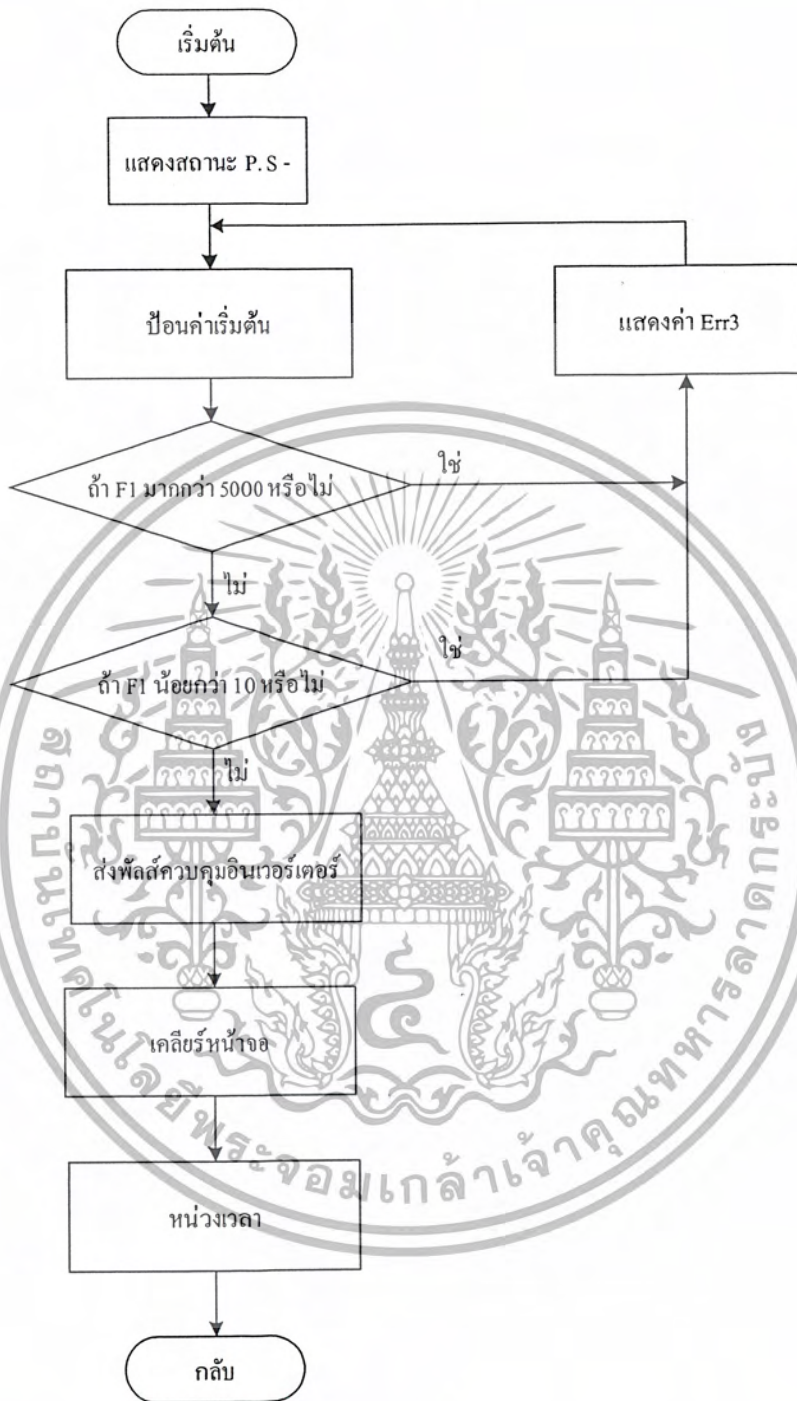


รูปที่ ง.2 ผังโปรแกรมการเลือกโหมดการตั้งค่าล่วงหน้า

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

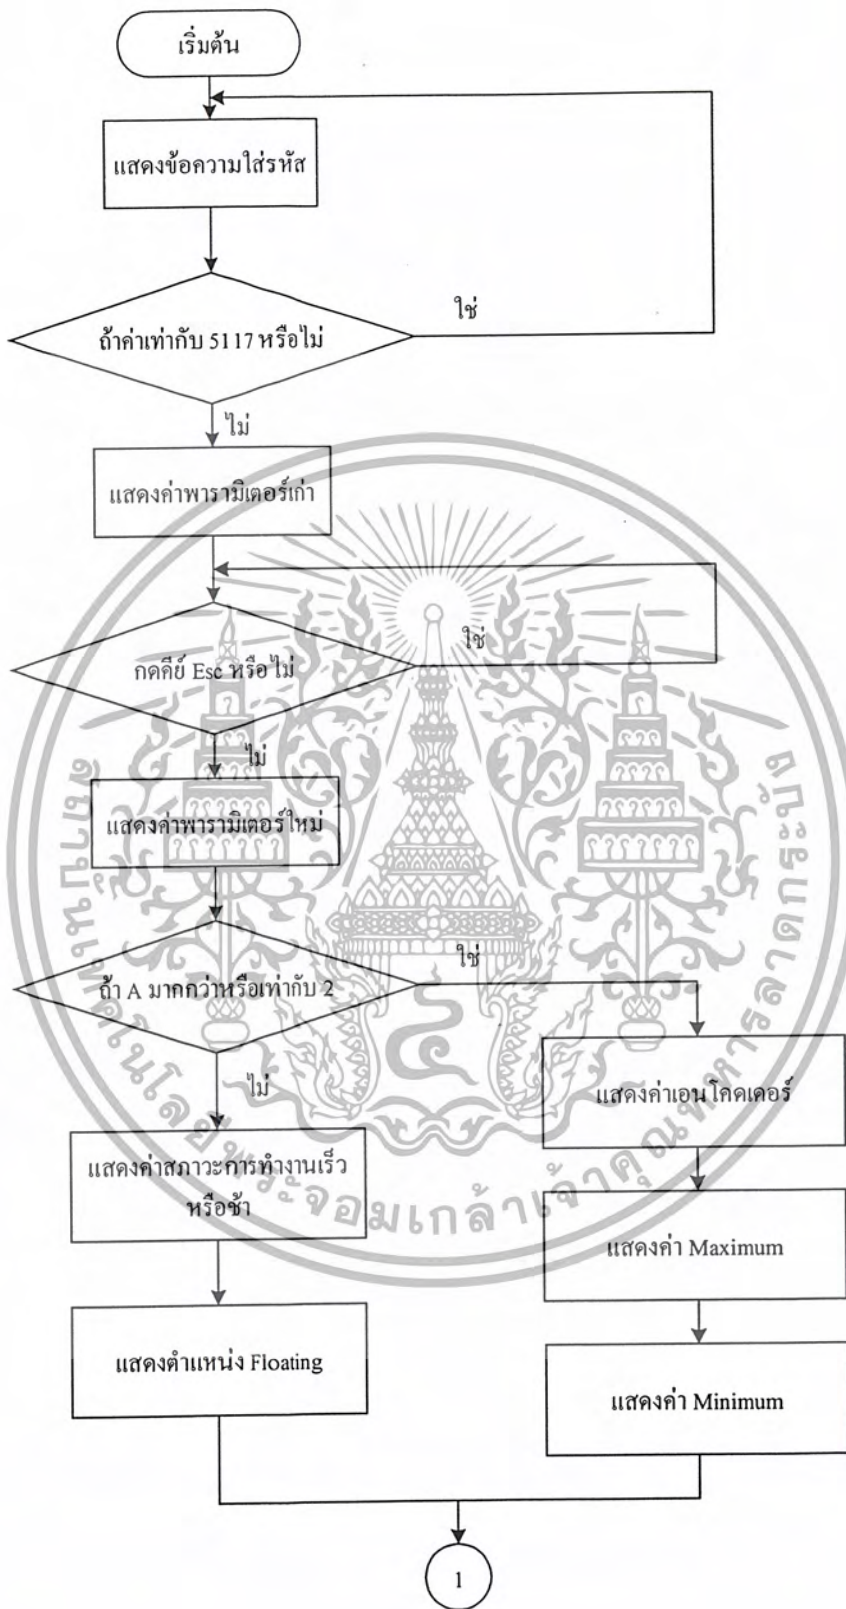

รูปที่ ๓.3 ผังโปรแกรมการเลือกโหมดการตั้งค่าสูงสุดและต่ำสุด

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

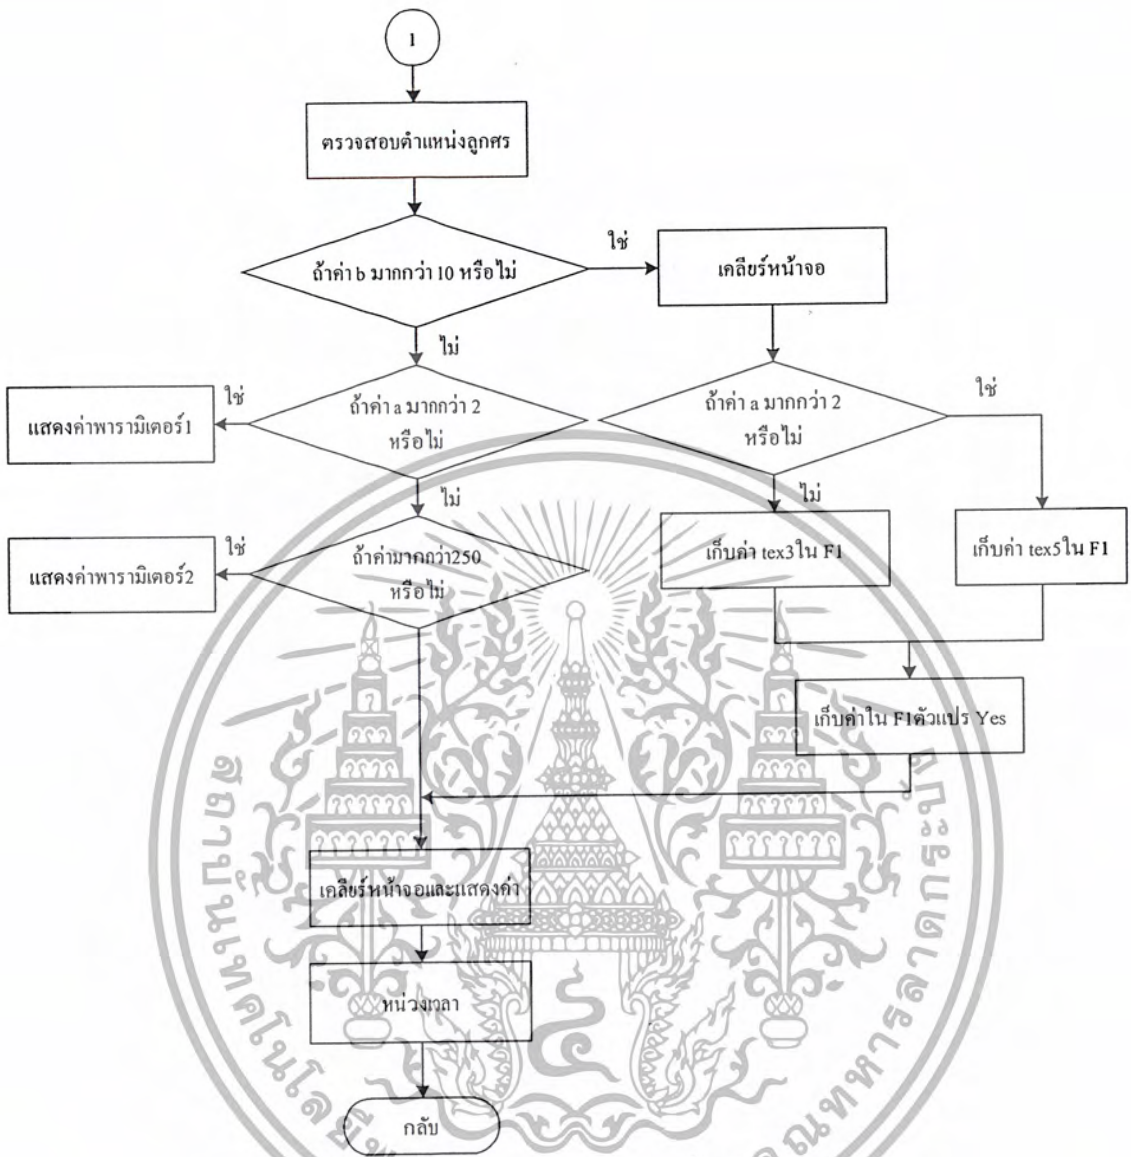

รูปที่ ง.3 (ต่อ)ผังโปรแกรมการเลือกโหมดการตั้งค่าสูงสุดและต่ำสุด

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

โปรแกรมควบคุมการเคลื่อนที่ของเก็ลียว

```

/*****/
/* EZ guage Version 1 (one exis) */
/* CPU : C51RD2 */
/* Programmer by : Mr.Dum, lek, Pong */
/* Last update : 07/10/03 */
/*****/

#include <at89x52.h> /* special function register declarations */
#include <stdio.h> /* prototype declarations for I/O functions */
#include <stdlib.h> /* standard library .h-file */

/* Parameter setting
P1 = Encoder pulse -> (param1[0])
P2 = Backguage maximum -> (param1[1])
P3 = Backguage minimum -> (param1[2])
P4 = Fast slow Point -> (param2[0])
P5 = Retact distance -> (param2[1])
P6 = Floating point position -> (param2[2])
P7 = Machine type->param2[3]0:Cutting,1:Bending 2:2 Axis bending
*/

/* Mode selection
M0 = Normal
M1 = Preset value
M2 = Parameter setting
M3 = Take the reference
M4 = Program step
M5 = Run setp
M6 = Clear memory
M7 = I/O test
*/

/* Error code
err1 : -
err2 : Top sw not close
err3 : Value out of range
err4 : Rear sw close
err5 : Front sw close

*/

/* Keyboard layout

[7] [8] [9] [M] [ref]

[4] [5] [6] [u] [esc]

[1] [2] [3] [d] [R]

[+/-] [0] [.] [En] [clr]

*/

```

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ในประโยชน์ด้านการค้า

ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

```

/* Keyboard scancode

    [7]      [8]      [9]      [12]     [16]

    [4]      [5]      [6]      [13]     [17]

    [1]      [2]      [3]      [14]     [18]

    [10]     [0]      [11]     [15]     [19]
*/

#define k_dot      0x0b      /* Dot key */
#define k_mode     0x0c      /* Mode key */
#define k_up       0x0d      /* Up key */
#define k_down     0x0e      /* Down key */
#define k_ent      0x0f      /* Enter key */
#define k_ref      0x10      /* Reference key */
#define k_esc      0x11      /* Esc key */
#define k_rt       0x12      /* Retact key */
#define k_clr      0x13      /* Clear key */

#define PA         0x8000
#define PB         0x8001
#define PC         0x8002
#define PD         0x8003

#define fsw        0x10
#define rsw        0x20
#define rtsw       0x40
#define stepsw     0x80

#define oklamp     0x02
#define busylamp   0x01
#define rtlamp     0x04

#define prg_add    0x0000    /* Start address of program */
#define rt_add     0x7138    /* Start address of retact */

void maxset (char decode);
void maxbyte (char add, char dta);
void outdigit (char *point);
void delay (unsigned int count);
void clrscr (char num);
void encoder (void);
char keyboard (bit n);
void mode (void);
void preset (void);
float textnum (char count);
void setparm (void);
void program (void);
bit kbhit (void);
int getpnum (void);
void clearmem (void);
void runstep (void);

```

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านธุรกิจ

ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

```

void startmotor (void);
void stopmotor (void);
void curdisp (float f1);
void error (char err);
void ref (void);
void setretact (void);
void retact (bit f);
void numeric (void);
void updown (void);

/* Bit definetion */

sbit    MXCLK    =    P1^4;                /* max 7219 hardware */
sbit    MXLDB    =    P1^5;
sbit    MXDAT    =    P1^6;

sbit    enchi    =    P1^1;                /* Encoder A/B */
sbit    enclo    =    P1^0;
sbit    MOTOREN  =    P3^5;                /* Motor data */
sbit    MOTORDIR =    P1^3;
sbit    MOTORFS  =    P1^2;

sbit    watch    =    P1^7;                /* Watch dog */

/* Memory allocate */
char    xdata    a, b;                    /* general perpost reg */
char    xdata    dbuf[32];                /* general perpost buf */
float   data     encpulse, f1, f2;        /* Current position */
float   xdata    param1[3];               /* Parameter of machine */
unsigned char xdata param2[4];
long   data     curpos, rr;               /* Absolute position of
encoder */
float   xdata    *pgidx;                  /* Program index */
char    xdata    *rtidx;
int     data     res;                     /* Independent variable */
float   xdata    oldpos;
int     xdata    fst;
bit     data     oldhi, oldlo, curhi, curlo; /* Encoder data */
bit     data     motorrun;                /* Bit define */
char    xdata    *p;                       /* Pointer 8255 */

/***** */
/* main program */
/***** */

void main (void)
{
/* Initial parameter */

p=PD;                /* 8255 control word */
*p=0x90;

maxset (0x3f);        /* Set max-7219 */
clrscr (8);           /* Clear screen */
maxbyte (8, 0x4f);    /* Display EZ Version 2.1 */

```

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า

ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

```

maxbyte (7, 0x49);
maxbyte (2, 0x82);
maxbyte (1, 1);
for (a=0; a<5; a++)      /* Delay */
    delay (60000);

oldhi=enchi;             /* Encoder data */
oldlo=encllo^enchi;

IT0=IT1=PX0=PX1=EX0=EX1=1;      /* External int for encoder */
EA=1;                       /* Enable all interrupt */

if (fst!=5171)           /* First time set to default */
{
    fst=5171;             /* First regist */
    oldpos=99.9;         /* Old position */
    param1[0]=80;        /* Encoder divider */
    param1[1]=500;       /* Maximum distance */
    param1[2]=10;        /* Minimum */
    param2[0]=5;         /* Fast/Slow point */
    param2[1]=20;        /* Retract distance */
    param2[2]=1;         /* Floating point position */
    param2[3]=1;         /* Machine type */
    clearmem ();
}

encpulse=param1[0];      /* Initial parameter to internal ram */
f1=oldpos*encpulse;
curpos=(long)f1;         /* Absolute encoder */
f2=f1-oldpos;           /* First position */

p=PC;                   /* Turn on OK Lamp */
*p=oklamp;

motorrun=0;

/* Loop of main program */
while (1)
{
    watch^=1;           /* Watch dog trig */

    a=keyboard (1);     /* Waiting keyboard non repeat mode */

    if (a==k_esc)       /* Esc key press */
    {
        MOTOREN=MOTORDIR=MOTORFS=1; /* Any way stop the motor
*/
        motorrun=0;
        delay (60000);
        delay (60000);
        f1=(float)curpos/encpulse; /* Display current position */
        f2=oldpos=f1;
        p=PC;           /* Turn on OK lamp */
        *p=oklamp;
        continue;
    }
}

```

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า

ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้คัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

```

b++;          /* Counter for display */
if ((b&0x7f)==0) /* Display the position on screen */
{
    /* by delay */
    maxset (0xff);
    clrscr (8);
    curdisp (f1);
}

f1=(float)curpos/encpulse; /* Find current position */

if (motorrn==1) /* Check auto loop */
{
    stopmotor (); /* Call to stop the motor */
    continue;
}

if (a>=0 && a<=9) /* Numeric key press */
{
    /* Enter the distance */
    numeric ();
    continue;
}

if (a==k_mode) /* Mode key press */
{
    MOTOREN=MOTORDIR=MOTORFS=1; /* Any way stop the motor */
    mode (); /* Process command */
    continue;
}

p=PA;
if ((*p&rtsw)==rtsw) /* Retact sw close */
{
    p=PC;
    if ((*p&rtlamp)==0) /* Check flag */
        retact (0);
    continue;
}

if (a==k_rt) /* Retact key press */
{
    delay (60000);
    a=keyboard (1);
    if (a==k_rt) /* Long time press */
        setretact ();
    else
    {
        p=PC;
        *p^=rtlamp; /* Short time press */
    }
    continue;
}

if (a==k_up || a==k_down) /* Up/Down key press */
{
    updown ();
    continue;
}
}

```

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาติให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

```

f1=(float)curpos/encpulse;      /* Display current position */
f2=oldpos;
if ((f2-f1)>=0.05 || (f1-f2)>=0.05) /* Back-latch */
{
    delay (10000);
    p=PC;
    *p=busylamp;
    delay (60000);
    startmotor ();
    continue;
}
}
}

/*****
/* Up and Down function */
*****/

void updown (void)
{
    while (1)
    {
        a=keyboard (1);
        if (a==k_up || a==k_down) /* Up/Down key press */
        {
            p=PA;
            if ((*p&stepsw)==0) /* Step switch error */
            {
                error (2);
                break;
            }

            if ((a&0x01)==0) /* Seperate Down */
            {
                p=PA;
                if ((*p&fsw)==1)
                {
                    error (5); /* Front sw close */
                    break;
                }
                else
                    MOTORDIR=1;
            }
            else /* Up */
            {
                p=PA;
                if ((*p&rsw)==1)
                {
                    error (4); /* Rear sw close */
                    break;
                }
                else
                    MOTORDIR=0;
            }
        }
    }
}

```

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า

ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

```

MOTOREN=0;          /* Start the motor */
p=PC;
*p=busylamp;
f1=(float)curpos/encpulse; /* Display current position */
b++;                /* Counter for display */
if ((b&0x1f)==0)    /* Display the position on screen */
{
    /* by delay */
    maxset (0xff);
    clrscr (8);
    curdisp (f1);
}
continue;
}
else                /* Up-Down not press */
    break;
}

MOTOREN=MOTORDIR=MOTORFS=1; /* Any way stop the motor */
delay (60000);
delay (60000);
f1=(float)curpos/encpulse; /* Display current position */
f2=oldpos=f1;
p=PC;
*p=oklamp;
}

/*****
/* Numeric key press function */
*****/

void numeric (void)
{
    MOTOREN=MOTORDIR=MOTORFS=1; /* Any way stop the motor */
    clrscr (8);
    maxbyte (8, 10);
    f2=textnum (7);

    if (f2==-1) /* Esc key press */
    {
        f2=f1;
        return;
    }

    p=PA;
    if ((*p&stepsw)==0) /* stepsw error */
    {
        error (2);
        f2=f1;
        return;
    }

    if (f2<param1[2] || f2>param1[1]) /* The value out of range */
    {
        error (3);
        f2=f1;
    }
}

```

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ในเชิงพาณิชย์ด้วยการดัด

ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

```

    return;
}
else      /* Valid value */
{
    oldpos=f2;
    startmotor ();      /* Start the motor */
}
}

/*****
/* Display current position      */
/* Par input : f1 (floating point) */
*****/

void curdisp (float f1)
{
    if (param2[2]==1)      /* by one floating point */
        sprintf (dbuf, "%.01f", f1);
    else
        sprintf (dbuf, "%.02f", f1);      /* two floating point */

    outdigit (dbuf);
}

/*****
/* Start motor                    */
/* Compare between f1 & f2        */
*****/

void startmotor (void)
{
    if (f2==f1)      /* if f1=f2 return to main */
        return;

    f1=(float)curpos/encpulse;      /* Display current position */

    if (f2>f1)      /* Destination value > current value
*/
    {
        p=PA;
        if ((*p&rsw)==1)      /* Rear sw close */
        {
            error (4);      /* Show error 4 */
            f2=oldpos=f1;
            return;
        }
        if ((f2-f1)<(char)param2[0])
            MOTORFS=0; /* Set Fast/Slow motor */
            MOTORDIR=0; /* Set motor direction forward (go to back) */
    }
    else      /* Destination value > current value */
    {
        p=PA;
        if ((*p&fsw)==1)      /* Front sw close */
        {
            error (5);      /* Show error 5 */
            f2=oldpos=f1;

```

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้วงนเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาคัดให้ไปใช้ในประโยชน์ด้านการค้า

ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้คัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

```

        return;
    }
    if ((f1-f2)<(char)param2[0])
        MOTORFS=0; /* Fast/Slow point */
        MOTORDIR=1; /* Motor direction reverse (go to front) */
    }

    delay (60000);
    delay (60000);

    p=PC;
    *p=busylamp;
    MOTOREN=0; /* Enable the motor to start */
    motorrn=1; /* Auto flag */
}

/*****/
/* Check motor stop */
/* Compare f1 & f2 */
/*****/

void stopmotor (void)
{
    watch^=1; /* Trig the watch dog */

    f1=(float)curpos/encpulse; /* Dispay current position */
    p=PA;
    if ((*p&rsw)==1 && f2>f1) /* Front/Rear sw close */
    {
        MOTOREN=MOTORDIR=MOTORFS=1; /* Any way stop the motor */
        delay (60000);
        delay (60000);
        f1=(float)curpos/encpulse;
        f2=oldpos=f1; /* Set default value */
        error (4); /* Show error 4 */
        p=PC;
        *p=oklamp;
        motorrn=0;
        return;
    }

    p=PA;
    if ((*p&fsw)==1 && f2<f1) /* Front/Rear sw close */
    {
        MOTOREN=MOTORDIR=MOTORFS=1; /* Any way stop the motor */
        delay (60000);
        delay (60000);
        f1=(float)curpos/encpulse;
        f2=oldpos=f1; /* Set default value */
        error (5); /* show error 5 */
        p=PC;
        *p=oklamp;
        motorrn=0;
        return;
    }

    if (MOTORFS==1) /* Check Fast/Slow point */

```

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ทางการค้า

ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

```

{
  if (f2>f1)
  {
    if ((f2-f1)<=(char)param2[0])
      MOTORFS=0; /* Set motor speed to slow */
  }
  else
  {
    if ((f1-f2)<=(char)param2[0])
      MOTORFS=0; /* Set motor speed to slow */
  }
}
else /* If motor slow check to stop */
{
  if (f2>f1)
  {
    f1=f2*encpulse;
    rr=(long)f1;
    f1=encpulse*0.03;
    res=(int)f1;
    rr--(long)res;

    while (1) /* Loop until the motor stop */
    {
      watch^=1; /* Trig watch dog */
      if (rr<=curpos)
      {
        MOTOREN=1;
        MOTORDIR=MOTORFS=1; /* Any way stop the motor */
        delay (60000);
        motorrn=0;
        p=PC;
        *p=oklamp;
        break;
      }
    }
  }
  else
  {
    f1=f2*encpulse;
    rr=(long)f1;
    f1=encpulse*0.03;
    res=(int)f1;
    rr+=(long)res;

    while (1) /* Loop until the motor stop */
    {
      watch^=1; /* Trig watch dog */

      if (rr>=curpos)
      {
        MOTOREN=1;
        MOTORDIR=MOTORFS=1; /* Any way stop the motor */
        delay (60000);
        motorrn=0;
        p=PC;
        *p=oklamp;

```

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการที่กษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้ไปใช้ประโยชน์ด้านอื่น

ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้คัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้


```

/*****
/* CLear memory */
/*****

void clearmem (void)

{
    maxset (0x1f);          /* Set Max-7219 */
    clrscr (5);
    maxbyte (8, 0x4e);     /* Display Clear memory */
    maxbyte (7, 0x0e);
    maxbyte (6, 5);

    while (1)
    {
        b=keyboard (0);    /* Get key board value */

        if (b==k_esc)     /* Esc key prees */
            break;

        if (b==k_clr)     /* Clear key press */
        {
            maxbyte (1, 10); /* Display --- */
            maxbyte (2, 10);
            maxbyte (3, 10);

            pgidx=prg_add; /* Start address of program & retact */
            rtidx=rt_add;

            for(res=0;res<3150;res++,pgidx++, rtidx++)/*350program */
            {
                watch^=1; /* Trig watch dog */
                *pgidx=-1; /* put -1 to program area */
                *rtidx=0; /* put 0 to retact area */
            }
            break;
        }
    }
}

/*****
/* Run step function */
/*****

void runstep (void)

{
    p=PA;
    if ((*p&stepsw)==0)
    {
        error (2);
        return;
    }

    res=getpnum ();
    if (res==-1)

```

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไมออนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

```

return;

rtidx=(res*9)+rt_add;          /* Retact address */
pgidx=(res*36)+prg_add;       /* Program add Skip 4000h
byte */

if (*pgidx==-1)               /* No program */
return;

maxset (0xdf);                /* Display program step */

a=0;

while (1)
{
watch^=1;

clrscr (5);                    /* Display current step */
res=(int)a+1;
sprintf (dbuf,"%02d", res);
maxbyte (8, dbuf[0]);
maxbyte (7, dbuf[1]);
maxbyte (6, 1);

f1=(float)curpos/encpulse;     /* Display current position */
f2=pgidx[a];
oldpos=f2;
p=PC;
*p=busylamp;
startmotor ();

while (1)
{
watch^=1;

stopmotor ();
b++;                          /* Counter for display */
if ((b&0x7f)==0)              /* Display the position on screen */
{
maxset (0xdf);                /* by delay */
clrscr (5);
curdisp (f1);
}

if (MOTOREN==1)
break;
}

while (1)
{
f1=(float)curpos/encpulse;     /* Display current position */

if ((f2-f1)>=0.05 || (f1-f2)>=0.05) /* Back-latch */
{
delay (10000);
p=PC;
*p=busylamp;
delay (60000);
}
}
}

```

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษานั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการศึกษา
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

```

                                fl=(float)curpos/encpulse; /* Dispay current
position */
                                startmotor ();
                                while (1)
                                {
                                    stopmotor ();
                                    if (MOTOREN==1)
                                        break;
                                }
                                }
                                else
                                    break;
                                }

p=PC;
*p=oklamp;

if (rtidx[a]==0)
    *p|=rtlamp;
else
    *p&=rtlamp^0xff;

fl=(float)curpos/encpulse; /* Dispay current position */
clrscr (5);
curdisp (fl);

p=PA;
while ((*p&stepsw)==stepsw)
{
    watch^=1;
    if (keyboard (1)==k_esc)
        return;
}

p=PA;
while ((*p&stepsw)==0)
{
    if (keyboard (1)==k_esc)
        return;

    watch^=1;
    p=PA;
    if ((*p&rtsw)==rtsw)
    {
        p=PC;
        if ((*p&rtlamp)==0)
        {
            retact (1);
            break;
        }
    }
}

p=PA;
while ((*p&stepsw)==0)
{
    watch^=1;
    if (keyboard (1)==k_esc)

```

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการก

ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

```

        return;
    }

    delay (60000);

    a++;
    if (a==99)
    {
        a=0;
        continue;
    }

    if (pgidx[a]==-1)
        a=0;
}

/*****
/* Program step function
*****/

void program (void)
{
    res=getpnum (); /* Get the number of program */
    if (res==-1) /* If out of range of esc -> return to main */
        return;

    rtidx=(res*9)+rt_add; /* Retact address */
    pgidx=(res*36)+prg_add; /* Program add Skip 4000h
byte */

    maxset (0xbf); /* Display program step */

    a=0;
    while (1)
    {
        clrscr (6); /* Display current step */
        maxbyte (8,a+1);
        maxbyte (7, 1);
        if (pgidx[a]==-1)
        {
            sprintf (dbuf, "-"); /* display - for no program */
            outdigit (dbuf);
        }
        else
        {
            curdisp (pgidx[a]); /* Display the step */
        }

        p=PC;
        if (rtidx[a]==0) /* Show retact flag */
            *p|=rtlamp;
        else
            *p&=rtlamp^0xff;

        while (kbhit ()==0);
        b=keyboard (1); /* Waiting for keyboard */

```

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ทางการค้า

ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

```

if (b<10)          /* Numeric key was pressed */
{
    clrscr (6);
    fl=textnum (6); /* Get step value */

    if (fl===-1)    /* Not do anything when error */
        continue;
    else            /* No error put value to program step */
    {
        if (fl>param1[1] || fl<param1[2])/* limit < Max mm */
        {
            error (3); /* Value out of range */
            maxset (0xbf); /* Display program step */
            continue;
        }
        pgidx[a]=fl; /* Put value */
    }

    clrscr (6); /* If OK off the screen about 1 sec */
    delay (60000);
    continue;
}

b=keyboard (0); /* Any key press get new value of key */
if (b==k_esc) /* Ecs key press */
break; /* Return to main */
if (b==k_rt) /* Retact key press */
{
    rtidx[a]^=0x01; /* Toggle retact */
    continue;
}

if (b==k_clr) /* Clear key press */
{
    for (b=a; b<9; b++) /* Clear current to last position */
    {
        pgidx[b]=-1; /* put -1 to program */
        rtidx[b]=0; /* put 0 to retact */
    }
    delay (10000);
    continue;
}

if (b==k_up && a!=8) /* Up key press */
{
    /* Increase pointer */
    a++;
    continue;
}

if (b==k_down && a!=0) /* Down key press */
{
    /* Decrease pointer */
    a--;
    continue;
}

```

```

}
}

/*****
/* Get program number */
*****/

int getpnum (void)
{
    maxbyte (8, 0xe7);          /* Display program number */
    maxbyte (7, 0x15);
    maxbyte (6, 1);
    res=(int)textnum (3);      /* get program number */
    if (res==-1)               /* If error return */
        return(-1);
    else
    {
        if (res>350 || res<1) /* program number > 350 */
            return (-1);      /* Return to main */
        }
    res--;
    return (res);             /* Return program number */
}
/*****
/* Set parameter */
*****/

void setparm (void)
{
    maxbyte (8, 0xe7);          /* Display password msg */
    maxbyte (7, 0x3d);
    maxbyte (6, 1);
    res=(int)textnum (4);      /* get password value */
    if (res==-1)               /* If error return */
        return;
    else
    {
        if (res!=5171)         /* Password not correct */
            return;           /* Return to main */
        }
}

a=0;
maxset (0x5f);                /* Display parameter */
maxbyte (8, 0xdb);
maxbyte (6, 1);

while (1)                     /* Loop until esc key press */
{
    clrscr (5);                /* Display current parameter */
    maxbyte (7,a+1);
    if (a<=2)
        sprintf (dbuf,"%1f",param1[a]);/*Floating point parameter*/
    else
        sprintf (dbuf, "%d", (int)param2 [a-3]);/*Integerparameter */
    outdigit (dbuf);
    while (kbhit ()==0);
}

```

```

b=keyboard (1); /* Waiting for keyboard */

if (b<10) /* Key +/- was pressed */
{
/* Enter the current parameter */
clrscr (5);
if (a<=2) /* Select buffer parameter */
fl=textnum (5); /* Floating point */
else
fl=textnum (3); /* Integer */

res=(int)f1;

if (res== -1) /* Not do anything when error */
continue;
else
{
if (a<=2) /* Floating point buffer */
param1[a]=f1;
else
{
if (res>250) /* Integer buffer */
continue; /* Limit < 250 */
param2[a-3]=(char)res;
}
}
clrscr (5); /* If OK off the screen 1 sec */
delay (60000);
continue;
}

b=keyboard (0);

if (b==k_esc) /* Esc key press */
break; /* Return to main */

if (b==k_up && a!=6) /* Up key press */
{ /* Increase pointer */
a++;
continue;
}

if (b==k_down && a!=0) /* Down key press */
{ /* Decrease pointer */
a--;
continue;
}
}

encpulse=param1[0];
f1=encpulse*oldpos;
curpos=(long)f1;
f1=f2=oldpos;
}

/*****
/* Preset service function */
*****/

```

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

```

void preset (void)
{
    maxbyte (8, 0xe7);          /* Display Preset (P.S.-) */
    maxbyte (7, 0x5b);
    maxbyte (6, 1);
    fl=textnum (5);           /* Get the value from user */
    if (fl!=-1)
    {
        if (fl>param1[1]||fl <param1[2])/*If error return nothing */
        {
            error (3);        /* Value out of range */
            return;
        }

        f2=f1;
        f1=f1*encpulse;       /* Convert floating point value */
        curpos=(long)f1;      /* to absolute position (Encoder) */
        oldpos=f2;
        f1=f2;
    }
    clrscr (5);              /* Off display & delay about 1 sec */
    delay (60000);
}
/*****
/* Display function
/* - Max 7219 setup
/*   input : char decode mode
/* - Max 7219 send byte
/*   input : char address, data
/* - clear screen
/*   input : char number of char
/* - Out digit to 7 segment
/*   input : char *point buffer
*****/

void maxset (char decode)
{
    MXCLK=0;
    MXLDB=0;
    maxbyte (0x0f, 0);       /* Display test */
    maxbyte (0x0c, 1);       /* Shutdown */
    maxbyte (0x09, decode);  /* Decode mode Text */
    maxbyte (0x0a, 0x0c);    /* Intensity */
    maxbyte (0x0b, 7);      /* Scan limit */
}

void maxbyte (char add, char dta)
{
    char    data    a;

    for (a=0; a<8; a++)     /* send address */
    {
        if ((add&0x80)!=0)   /* Shifting the data */
            MXDAT=1;        /* from parallel to serial */
        else
            MXDAT=0;
    }
}

```

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

```

        MXCLK=1;                                /* setting and falling edge
*/
        MXCLK=0;                                /* the clock pulse */
        add*=2;
    }

    for (a=0; a<8; a++)                          /* send data */
    {
        if ((dta&0x80)!=0)                       /* Shifting the data */
            MXDAT=1;                             /* from parallel to serial */
        else
            MXDAT=0;
        MXCLK=1;                                /* setting and falling edge
*/
        MXCLK=0;                                /* the clock pulse */
        dta*=2;
    }

    MXLDB=1;
    MXLDB=0;
}

void clrscr (char num)
{
    char    data    a;

    for (a=1; a<=num; a++)                       /* put blank to 7 segment */
        maxbyte (a, 15);
}

void outdigit (char *point)
{
    char    data    a, b;

    for (a=0; a<8; a++)                          /* Get end (0) position */
    {
        if (point[a]==0L)
            break;
    }
    a--;                                          /* Starting to put the number */
    b=1;                                          /* to the 7 segment display */

    while (a>=0)
    {
        if (point[a]=='.')
        {
            a--;
            maxbyte (b, ((point[a]&0x0f)|0x80)); /* Put dot to 7
segment */
        }
        else
        {
            if (point[a]=='-')
                maxbyte (b, 10); /* Put - to 7 segment */
            else
                maxbyte(b, (point[a]&0x0f)); /* Put digit to 7segment */
        }
    }
}

```

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไมอนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

```

    a--;
    b++;
}
}

/*****
/* Delay function */
/* input : int loop counter */
*****/

void delay (unsigned int count)
{
    for (; count; count--)
        watch^=1;
}

/*****
/* Encoder service function */
/* Using external interrupt EX0, EX1 */
/* input : from hardware (encoder) */
/* output : unsigned int curpos (+/-) */
*****/

ext0 () interrupt 0 using 1 /* External interrupt force */
{ /* Using reg bank 1 */
    encoder ();
}
ext1 () interrupt 2 using 1 /* External interrupt force */
{ /* Using reg bank 1 */
    encoder ();
}

void encoder (void) /* Find the direction of encoder */
{
    curhi=enchi; /* The current status of ENC */
    curlo=enchi^enclo; /* Convert GRAY -> BCD */

    if (curhi==oldhi) /* If the hi bit is equal */
    {
        if (curlo==1) /* Check the lo bit */
            curpos--; /* Increase the absolute position */
        else
            curpos++; /* Decrease the absolute position */
    }
    else /* If not the same */
    {
        if (curlo==0) /* Check the lo bit */
            curpos--; /* Increase the absolute position */
        else
            curpos++; /* Decrease the absolute position */
    }
    oldhi=curhi; /* Save the current status */
    oldlo=curlo;
}
}

```

```

/*****
/* Keyboard service function          */
/* input :                            */
/*   - bit n=0 : Waiting and non repeat */
/*   - bit n=1 : Repeat key            */
/* output :                            */
/*   - error return char (-1)          */
/*   - successfull return char (keycode) */
*****/

char keyboard (bit n)          /* This funcion design for scan key */
{
    /* Dimension 4*5 */
    char data a, b;
    char code scankey[]={0xfe, 0xfd, 0xfb, 0xf7, 0xef};
    char code keycode[]={7, 4, 1, 10, 8, 5, 2, 0, 9, 6,
                          3, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,
                          18, 19};

    while (1)
    {
        watch^=1;          /* Trig watch dog */
        for (a=0; a<5; a++)
        {
            p=PB;
            *p=scankey[a];
            p=PA;
            b=*p&0x0f;      /* Get keypress from P1 low nibble bit */
            if (b!=0x0f)
            {
                delay (1000); /* Debouce key press */
                b=*p&0x0f;    /* Seperate key press from noise */
                if (b!=0x0f) /* If key press then break the loop */
                {
                    break;
                }
            }
        }

        if (b==0x0f)      /* Key not press */
        {
            if (n==0)     /* If non repeat mode continue to
waiting */
                continue;
            else
                return (-1); /* If repeat mode return -1 when key
not press */
        }
        else              /* When key press then encode key */
        {
            switch (b)
            {
                case 0x0e: /* Row 1 */
                    b=0; /* Put 0 to b */
                    break;

                case 0x0d: /* Row 2 */
                    b=1; /* Put 1 to b */
                    break;

                case 0x0b: /* Row 3 */

```

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่นับผูกมัดให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

```

        b=2;          /* Put 2 to b */
        break;

        case 0x07:   /* Row 4 */
            b=3;     /* Put 4 to b */
            break;
    }

    a*=4;           /* Encode key */
    a+=b;           /* By look up table */
    b=keycode[a];   /* From the key code */
    if (n==0)
    {
        delay (2000);
        while ((*p&0x0f)!=0x0f) /* Waiting while depress */
            watch^=1;
    }
    return (b);
}
}
}
/*****
/* Convert text to floating point function */
/* input :
/* - char count (limit of char)
/* output :
/* - error code return float (-1)
/* - successfull return floating point number */
/*****/
float textnum (char count)
{
    char    data    a, b;
    bit     data    n;
    char    data    buf[8];

    a=0;
    n=0;
    buf[0]=0;
    while (1)
    {
        b=keyboard (0); /* Waiting for key press */

        if (b==k_esc)   /* Esc key press */
            break;     /* Breake the loop and return (-1) */
        if (b==k_ent)   /* Enter key press */
        {
            if (a!=0)   /* If the key was pressed */
                return (atof (buf)); /* Return the keyboard value */
            else
                break;  /* The other return error (1) */
        }

        if (b==k_clr)   /* Clear key press */
        {
            if (a==0)   /* Clear of key press first */
            {
                /* Put the 0 to buffer */
                buf[0]=0;
            }
        }
    }
}

```

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการศึกษา
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

```

        continue;
    }
    a--;
    if (buf[a]=='.') /* If not delete buffer by one char */
        n=0; /* and display to 7 segment */
    buf[a]=0;
    clrscr (5);
    outdigit (buf);
}

if (n==0) /* Reduce dot key */
{ /* If no dot key */
    if (a>=count) /* Use default counter */
        continue;
}
else /* Any way */
{ /* Use the counter plus one */
    if (a>=count+1) /* Include dot */
        continue;
}

if (b<12) /* The numeric and dot key press
*/
{
    if (b==10) /* Reduce +/- key */
        continue; /* No need */
    if (b==k_dot) /* Dot key press */
    {
        if (n==0) /* First time */
        { /* Put 0 and dot into buffer */
            if (a==0) /* and set flag */
            {
                buf[0]=0x30;
                a++;
            }
            buf[a]='.';
            n=1;
        }
        else /* Any way */
        { /* Delete it from buffer */
            if (buf[a-1]=='.') /* by decrease counter */
            {
                a--=2;
                n=0;
            }
        }
    }
}
else /* This way */
    buf[a]=b+0x30; /* put numeric value */
a++; /* and convert to ASCII */
buf[a]=0; /* both to display to 7 segment */
clrscr (5);
outdigit (buf);
}

return ((float)-1); /* Not successfull return (-1) */

```

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้เผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเรา
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

```

}

/*****
/* Check keyboard hit */
*****/

bit kbhit (void)
{
    watch^=1;      /* Trig watch dog */

    p=PB;
    *p=0;          /* Put 0 to colum */
    p=PA;
    if ((*p&0x0f)==0x0f) /* Get row */
        return (0);    /* No key press */
    else
        return (1);    /* Key press */
}

/*****
/* Display error massege */
*****/

void error (char err)
{
    MOTOREN=MOTORDIR=MOTORFS=1; /* Any way stop the motor */
    maxset (0x0f); /* Show error massege */
    maxbyte (8, 0x4f); /* to 7-segment */
    maxbyte (7, 0x5);
    maxbyte (6, 0x5);
    maxbyte (5, 0x1);
    clrscr (4);
    maxbyte (1, err);
    while (keyboard (0)!=k_esc); /* Waiting esc key press only */
}

/*****
/* Take the reference function */
*****/

void ref (void)
{
    p=PA;
    if ((*p&stepsw)==0) /* Check step switch */
    {
        error (2);
        return;
    }

    maxset (0x1f); /* set display reference REF */

    maxbyte (8, 0x05); /* show ref 1 at display 3 */
    maxbyte (7, 0x4f);
    maxbyte (6, 0x47);

    while (1)
    {
        b=keyboard (0);

```

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

```

    if (b==k_esc)
        return;
    if (b==k_ref)
        break;
}
maxbyte (1, 1);

p=PC;
*p=busylamp;

MOTORDIR=0;          /* Start the motor */
MOTORFS=1;          /* forward */
MOTOREN=0;

p=PA;
while ((*p&rsw)==0) /* Waiting for rear limit switch */
{
    watch^=1;

    if (keyboard (1)==k_esc) /* if keyboard hit */
    {
        MOTOREN=MOTORFS=MOTORDIR=1;
        delay (60000);
        delay (60000);
        delay (60000);
        p=PC;
        *p=oklamp; /* Set lamp */
        f1=(float)curpos/encpulse;
        f2=oldpos=f1;
        return; /* return to main menu */
    }

    MOTOREN=1; /* stop the motor */
    MOTORDIR=1; /* and change the direction */
    MOTORFS=0; /* show ref 2 */
    maxbyte (1, 2);
    delay (60000);
    delay (60000);
    delay (60000);

    MOTOREN=0; /* enable motor */
    maxbyte (1, 3); /* show ref 3 */

    p=PA;
    while ((*p&rsw)==rsw) /* wating while rear switch open */
        watch^=1;

    MOTOREN=MOTORFS=MOTORDIR=1;
    delay (60000);
    delay (60000);
    delay (60000);

    f1=param1[1]*encpulse; /* Convert floating point value */
    curpos=(long)f1; /* to absolute position (Encoder) */
    f1=oldpos=f2=param1[1];
    p=PC;
    *p=oklamp; /* Set lamp */

```

```

}

/*****
/* Set retract function */
*****/

void setretract (void)

{
    maxset (0x1f);          /* Show Set retract */
    clrscr (5);
    maxbyte (8, 0x5b);
    maxbyte (7, 5);
    maxbyte (6, 1);

    f1=textnum (2);        /* Get the value */
    if (f1!=-1)
        param2[1]=(char)f1; /* Save the parameter to buffer */
    maxset (0xff);
    clrscr (8);
}

/*****
/* Retract function */
/* bit f = 0: retract & back to current post */
/* bit f = 1: retract only (Use for program step) */
*****/

void retract (bit f)

{
    p=PC;

    if (param2[3]==1)
        *p=busylamp;

    f2=f1+(float)param2[1]; /* Compute the retract position */
    startmotor ();         /* Start the motor */

    while (1)              /* Loop until motor stop */
    {
        stopmotor ();     /* call to stopmotor function */
        if (MOTOREN==1)
            break;
    }

    f1=(float)curpos/encpulse; /* compute current position */
    p=PC;
    *p=oklamp;              /* Set lamp */

    if (f==1)              /* If program step return */
        return;

    p=PA;
    while ((*p&stepsw)==0)  /* Any way to continue */
        watch^=1;
}

```

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

```
p=PC;
*p=busylamp;

f2=oldpos;
startmotor ();

while (1)
{
    stopmotor ();
    if (MOTOREN==1)
        break;
}
}
```




เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

คู่มือการใช้งาน

ชุดควบคุมการกำหนดตำแหน่งขับเคลื่อนแบบเกลียว

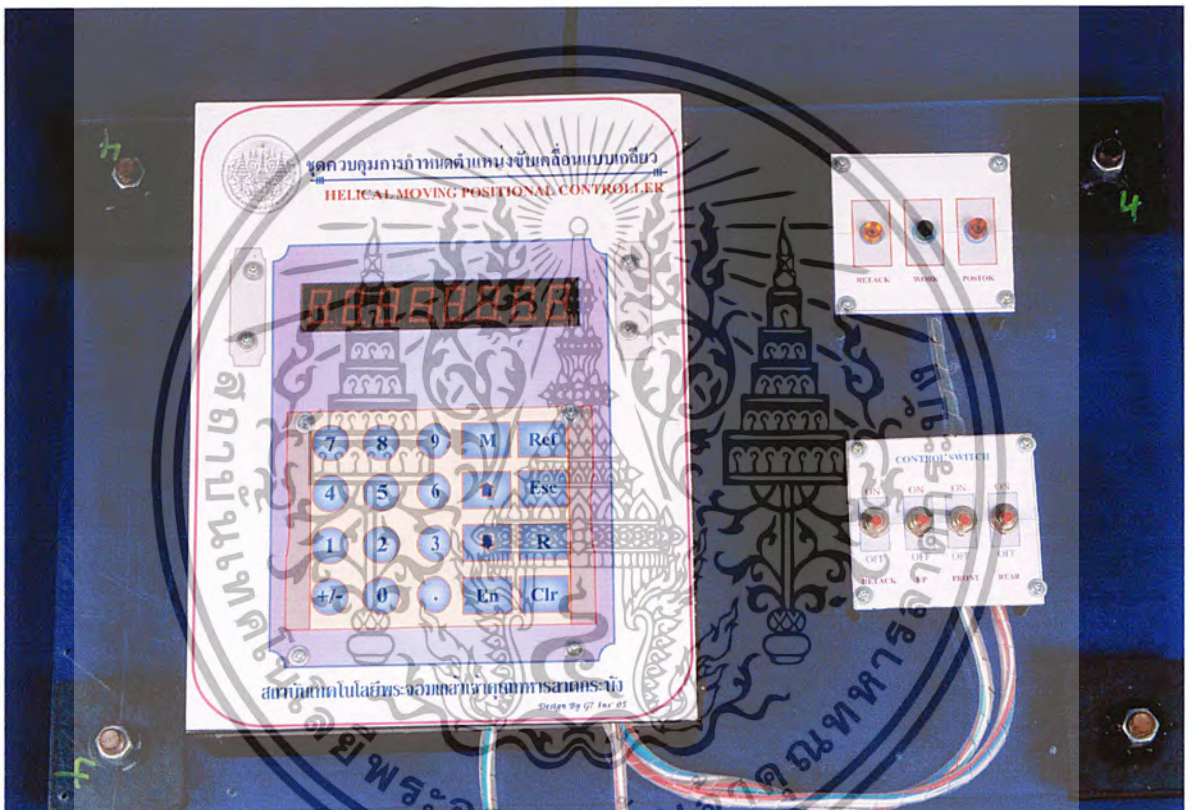

ภาควิชาครุศาสตร์วิศวกรรม

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


ปีการศึกษา 2546

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

1. คำแนะนำเบื้องต้น

การใช้งานชุดควบคุมการกำหนดตำแหน่งขับเคลื่อนแบบเกลิยว ควรทำการศึกษาการใช้งานจากคู่มือการใช้งาน เพื่อให้สามารถควบคุมการกำหนดตำแหน่ง เลือกโหมดการทำงานได้ถูกต้อง และเป็นการป้องกันการเสียหายขึ้นกับชุดควบคุมการกำหนดตำแหน่งขับเคลื่อนแบบเกลิยว และตัวอุปกรณ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

2. ส่วนประกอบและปุ่มควบคุม

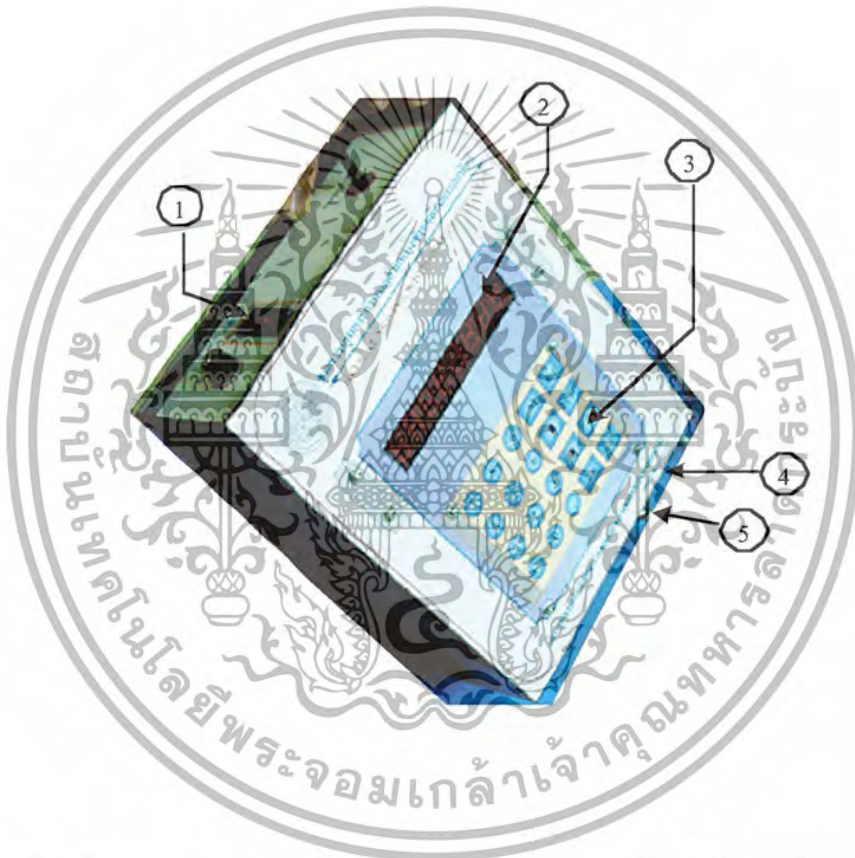

รูปที่ จ.1 ส่วนประกอบและปุ่มควบคุมของชุดควบคุมการกำหนดตำแหน่งขับเคลื่อนแบบเกลิยว

จากรูปที่ จ.1 มีรายละเอียดต่างๆ ดังนี้

หมายเลข 1 สวิตช์ปิด-เปิดเครื่อง

หมายเลข 2 จอแสดงผลแบบเจ็ดส่วน

หมายเลข 3 คีย์สวิตช์ มีชื่อตำแหน่งคีย์สวิตช์ดังตารางที่ จ.1

หมายเลข 4 จุดต่อสายสัญญาณเข้าอินเวอร์เตอร์

หมายเลข 5 จุดต่อสายสัญญาณเข้าดิจิตอลเอน โคดเดอร์

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ตารางที่ จ.1 ชื่อตำแหน่งและหน้าที่การทำงานของคีย์สวิตช์

ตำแหน่งคีย์สวิตช์	ชื่อคีย์สวิตช์	หน้าที่
1	หนึ่ง	ซีค่าตำแหน่งที่ 1
2	สอง	ซีค่าตำแหน่งที่ 2
3	สาม	ซีค่าตำแหน่งที่ 3
4	สี่	ซีค่าตำแหน่งที่ 4
5	ห้า	ซีค่าตำแหน่งที่ 5
6	หก	ซีค่าตำแหน่งที่ 6
7	เจ็ด	ซีค่าตำแหน่งที่ 7
8	แปด	ซีค่าตำแหน่งที่ 8
9	เก้า	ซีค่าตำแหน่งที่ 9
0	ศูนย์	ซีค่าตำแหน่งที่ 0
.	จุด	ตำแหน่งจุดทศนิยม
+/-	ยังไม่ใช้งาน	ยังไม่ใช้งาน

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ตารางที่ จ.1 (ต่อ) ชื่อตำแหน่งและหน้าที่การทำงานของคีย์สวิตช์

	Mode	เลือกโหมดการทำงาน
	Up	เลื่อนข้อมูลขึ้น 1 ตำแหน่ง
	Down	เลื่อนข้อมูลลง 1 ตำแหน่ง
	Enter	ตกลงให้มีการทำงาน
	Reference	ตั้งค่าอ้างอิงตำแหน่งการทำงาน
	Esc	ยกเลิกการทำงาน
	React	กลับไปตำแหน่งเดิม
	Clear	ลบข้อมูลที่ป้อนครั้งหนึ่งตำแหน่ง

3. การติดตั้งและการใช้งาน

- 3.1 ต่อจุดต่อสายสัญญาณเข้าอินเวอร์เตอร์ และจุดต่อสายสัญญาณเข้าคิวิตอลเลน โคคเตอร์ ทุกครั้งก่อนมีการใช้งาน
- 3.2 เปิดสวิตช์ หลอดไฟที่สวิตช์ติด แสดงว่ามีไฟจ่ายให้กับชุดควบคุมการกำหนดตำแหน่ง ขับเคลื่อนแบบเกียร์
- 3.3 ส่วนแสดงแบบเจ็ดส่วนแสดงผลค่าที่ 0000 อยู่ในสภาวะพร้อมทำงาน
- 3.4 เลือกโหมดการทำงาน
 - 1) โหมดการทำงานแบบปกติ กด M ตามด้วย 0
 - 2) โหมดการทำงานแบบโปรแกรมล่วงหน้า กด M ตามด้วยโหมดที่ต้องการ
- 3.5 ป้อนค่าตำแหน่งที่ต้องการให้มีการเคลื่อนที่ หน่วยแสดงผลแสดงค่าที่ป้อน
- 3.6 กดปุ่ม En ตกลงให้มีการทำงาน

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

3.7 หน่วยแสดงผลเริ่มแสดงผลที่ตำแหน่งเริ่มและหยุดที่ตำแหน่งสุดท้าย

3.8 กดปุ่ม Re เพื่อกลับมาที่ตำแหน่งเริ่มต้น

3.9 เมื่อทำงานเสร็จและต้องการเลิกใช้งานให้กดปุ่ม Clr เพื่อลบข้อมูลทั้งหมดที่ป้อน แล้วปิดสวิตช์

4. การแก้ปัญหาเบื้องต้น

เมื่อท่านประสบปัญหาในการใช้งานชุดควบคุมการกำหนดตำแหน่งขับเคลื่อนแบบเกลิยวสามารถตรวจสอบแนวทางการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นได้ดังตารางข้างล่างนี้

อาการ	สาเหตุและ/หรือวิธีแก้ไข
หลอดไฟที่สวิตช์ไม่ติด, หน่วยแสดงผลไม่ติด	ตรวจสอบแหล่งจ่ายไฟเลี้ยง, ฟิวส์, ไม่ได้เปิดสวิตช์กำลังของเครื่อง
หน่วยแสดงผลไม่แสดงค่าที่ 00000	ไม่ได้ลบข้อมูลก่อนเปิดเครื่อง, กดปุ่ม Clr แล้วกดปุ่ม En
หน่วยแสดงผลแสดงค่า EER	ไม่ได้ต่อจุดสายสัญญาณอินเวอร์เตอร์หรือดิจิตอลเอนโคเดอร์, ตรวจสอบจุดเชื่อมต่อสายสัญญาณให้อยู่ในสภาวะที่พร้อมใช้งาน
การกำหนดตำแหน่งเกิดการผิดพลาด	การปรับค่าความถี่เริ่มต้นของอินเวอร์เตอร์ไม่ถูกต้อง, ปรับค่าเริ่มให้ถูกต้อง
เกลิยวส่งกำลังไม่หมุน	สวอปานชำรุด, มอเตอร์ไม่หมุน, ตรวจสอบสายพานให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ และสายไฟฟ้าระบบกำลังที่จ่ายให้อินเวอร์และมอเตอร์ไฟฟ้าให้ถูกต้อง
มอเตอร์หมุนผิดจากที่โปรแกรมไว้	การต่อสายระบบกำลังไฟฟ้าของมอเตอร์ไฟฟ้าสลับขั้ว, ต่อสายให้ถูกต้องโดยเรียงจาก A B และ C

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

5. การดูแลรักษาและข้อควรระวัง

5.1 การดูแลรักษา

- ถอดสายสัญญาณหลังจากไม่ใช้งานเวลานานๆ
- เช็ดทำความสะอาดตัวเครื่องด้วยผ้านุ่ม ห้ามใช้ผ้าที่เปียกน้ำเช็ดขาดเพราะอาจทำเสียกับวงจรไฟฟ้าด้านในได้
- โครงสร้างของเครื่องจับแบบเกลียวต้องมีการใส่จาระบีในส่วนที่มีการเคลื่อนที่เสมอ

5.2 ข้อควรระวัง

- ถอดสายระบบกำลังไฟฟ้าที่จ่ายให้อินเวอร์เตอร์เมื่อไม่ใช้งาน
- ในขณะที่ใช้งานห้ามจับ โครงสร้างของเครื่องจับแบบเกลียวเด็ดขาด โดยเฉพาะในส่วนที่มีการเคลื่อนที่
- หากมีเหตุขัดข้องในการใช้งาน ต้องการที่จะแก้ไขหรือตรวจสอบอุปกรณ์ต่างๆ ให้ถอดสายไฟระบบกำลังไฟฟ้าออกก่อนเท่านั้น

6. ข้อมูลจำเพาะ

คุณสมบัติ	รายละเอียด
หลักการกำหนดตำแหน่ง	ใช้การถอดสัญญาณที่ได้จากคิวิตอลเอน โคลเดอร์ และใช้เกลียวส่งกำลังเป็นจับเคลื่อน ควบคุมการทำงานโดยไมโครคอนโทรลเลอร์
ความละเอียดสูงสุด	0.1 มิลลิเมตร
ค่าความผิดพลาด	± 0.1 มิลลิเมตร
ส่วนแสดงผล	หน่วยแสดงผลแบบเจ็ดส่วน 8 หลัก
ช่วงระยะทางการเคลื่อนที่สูงสุด	94 เซนติเมตร
แหล่งจ่ายพลังงานไฟฟ้าระบบควบคุม	ไฟฟ้ากระแสสลับ 220 โวลต์ ความถี่ 50 เฮิร์ตซ์
แหล่งจ่ายพลังงานไฟฟ้าระบบกำลังไฟฟ้า	อินเวอร์เตอร์ ไฟฟ้ากระแสสลับ 220 โวลต์ ความถี่ 50 เฮิร์ตซ์
	มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ 3 เฟส 380 โวลต์ ความถี่ 50 เฮิร์ตซ์ ต่อใช้งานแบบเดลต้า

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



ภาคผนวก จ
รายละเอียดและคุณสมบัติของอุปกรณ์

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



MC34063A

DC-DC CONVERTER CONTROL CIRCUITS

- OUTPUT SWITCH CURRENT IN EXCESS OF 1.5A
- 2% REFERENCE ACCURACY
- LOW QUIESCENT CURRENT: 2.5mA (TYP.)
- OPERATING FROM 3V TO 40V
- FREQUENCY OPERATION TO 100KHz
- ACTIVE CURRENT LIMITING

DESCRIPTION

The MC34063A series is a monolithic control circuit delivering the main functions for DC-DC voltage converting.


The device contains an internal temperature compensated reference, comparator, duty cycle controlled oscillator with an active current limit circuit, driver and high current output switch.

Output voltage is adjustable through two external resistors with a 2% reference accuracy.

Employing a minimum number of external components the MC34063A devices series is designed for Step-Down, Step-Up and Voltage-Inverting applications.



BLOCK DIAGRAM

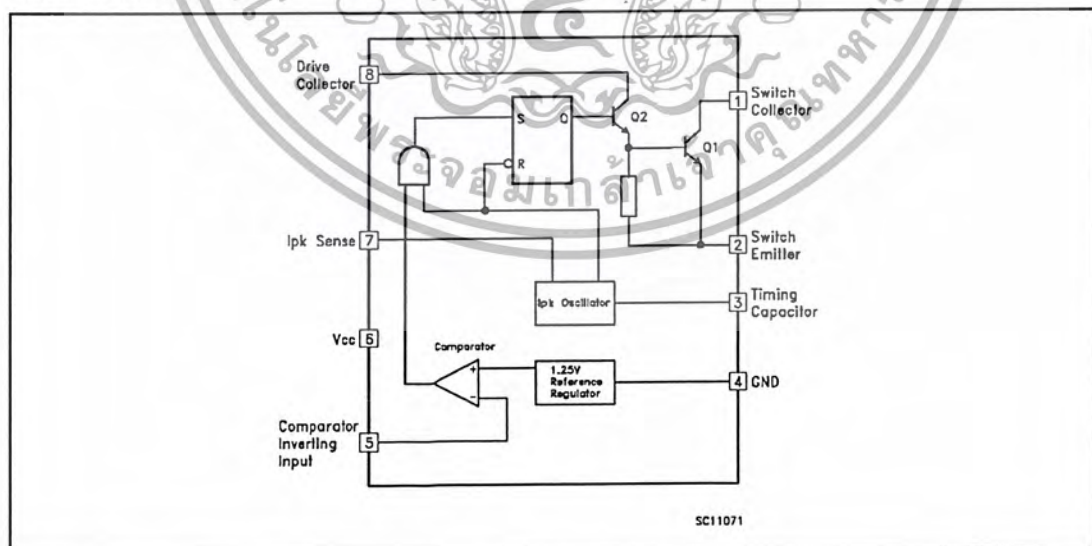

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

MC34063A

ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS

Symbol	Parameter	Value	Unit
V _{CC}	Power Supply Voltage	50	V
V _{ir}	Comparator Input Voltage Range	-0.3 to 40	V
V _{SWC}	Switch Collector Voltage	40	V
V _{SWE}	Switch Emitter Voltage (V _{SWC} = 40V)	40	V
V _{CE}	Switch Emitter to Collector Voltage	40	V
V _{dc}	Driver Collector Voltage	40	V
I _{dc}	Driver Collector Current	100	mA
I _{SW}	Switch Current	1.5	A
P _{tot}	Power Dissipation at T _{amb} = 25 °C (for Plastic Package) (for SOIC Package)	1.25 0.625	W
T _{op}	Operating Ambient Temperature Range (for AC SERIES) (for AB SERIES)	0 to 70 - 40 to 85	°C
T _{stg}	Storage Temperature Range	- 40 to 150	°C


Absolute Maximum Rating are those values beyond which damage to the device may occur.
Functional operation under these condition is not implied.

THERMAL DATA

Symbol	Parameter	DIP-8	SO-8	Unit
R _{thj-amb}	Thermal Resistance Junction-ambient (*)	Max 100	160	°C/W

(*) This value depends from thermal design of PCB on which the device is mounted.

CONNECTION DIAGRAM (top view)

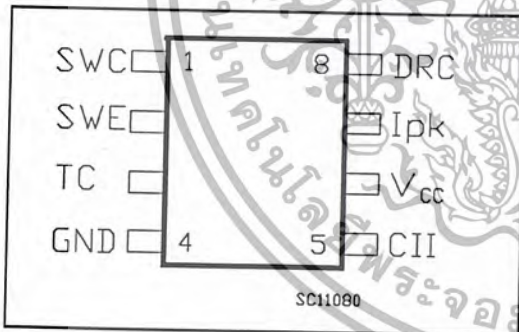

PIN CONNECTIONS

Pin No	Symbol	Name and Function
1	SWC	Switch Collector
2	SWE	Switch Emitter
3	TC	Timing Capacitor
4	GND	Ground
5	CII	Comparator Inverting Input
6	Vcc	Voltage Supply
7	I _{pk}	I _{pk} Sense
8	DRC	Voltage Driver Collector

ORDERING NUMBERS

Type	DIP-8	SO-8	SO-8 (tape & reel)
MC34063AB	MC34063ABN	MC34063ABD	MC34063ABD-TR
MC34063AC	MC34063ACN	MC34063ACD	MC34063ACD-TR

ELECTRICAL CHARACTERISTICS (Refer to the test circuits, $V_{CC} = 5V$, $T_a = T_{LOW}$ to T_{HIGH} , unless otherwise specified, see note 2)

OSCILLATOR

Symbol	Parameter	Test Conditions	Min.	Typ.	Max.	Unit
f_{osc}	Frequency	$V_{pin5} = 0V$ $C_T = 1nF$ $T_a = 25^\circ C$	24	33	42	KHz
I_{chg}	Charge Current	$V_{CC} = 5$ to $40V$ $T_a = 25^\circ C$	24	33	42	μA
I_{dischg}	Discharge Current	$V_{CC} = 5$ to $40V$ $T_a = 25^\circ C$	140	200	260	μA
I_{dischg}/I_{chg}	Discharge to Charge Current Ratio	Pin 7 = V_{CC} $T_a = 25^\circ C$	5.2	6.2	7.5	
$V_{ipk(sense)}$	Current Limit Sense Voltage	$I_{chg} = I_{dischg}$ $T_a = 25^\circ C$	250	300	350	mV

OUTPUT SWITCH

Symbol	Parameter	Test Conditions	Min.	Typ.	Max.	Unit
$V_{CE(sat)}$	Saturation Voltage, Darlington Connection	$I_{SW} = 1A$ Pins 1, 8 connected		1	1.3	V
$V_{CE(sat)}$	Saturation Voltage	$I_{SW} = 1A$ $R_{pin8} = 82\Omega$ to V_{CC} , Forced $\beta \sim 20$		0.45	0.7	V
h_{FE}	DC Current Gain	$I_{SW} = 1A$ $V_{CE} = 5V$ $T_a = 25^\circ C$	50	120		
$I_{C(off)}$	Collector Off-State Current	$V_{CE} = 40V$		0.01	100	μA

COMPARATOR

Symbol	Parameter	Test Conditions	Min.	Typ.	Max.	Unit
V_{th}	Threshold Voltage	$T_a = 25^\circ C$ $T_a = T_{LOW}$ to T_{HIGH}	1.225 1.21	1.25	1.275 1.29	V V
Reg_{line}	Threshold Voltage Line Regulation	$V_{CC} = 3$ to $40V$		1	5	mV
I_{IB}	Input Bias Current	$V_{IN} = 0V$		-5	-400	nA

TOTAL DEVICE

Symbol	Parameter	Test Conditions	Min.	Typ.	Max.	Unit
I_{CC}	Supply Current	$V_{CC} = 5$ to $40V$ $C_T = 1nF$ Pin 7 = V_{CC} $V_{pin5} > V_{th}$ Pin 2 = GND Remaining pins open		2.5	4	mA


NOTES:

- 1) Maximum package power dissipation limit must be observed.
- 2) $T_{LOW} = 0^\circ C$, $T_{HIGH} = 70^\circ C$ (AC series); $T_{LOW} = -40^\circ C$, $T_{HIGH} = 85^\circ C$ (AB series).
- 3) If Darlington configuration is not used, care must be taken to avoid deep saturation of output switch. The resulting switch-off time may be adversely affected. In a Darlington configuration the following output driver condition is suggested:
Forced β of output current switch = $I_{C(OUTPUT)}/(I_{C(DRIVER)} - 1mA) \geq 10$
* Current less due to a built in $1K\Omega$ antileakage resistor.


MC34063A

TYPICAL APPLICATION CIRCUIT

Step-Up Converter

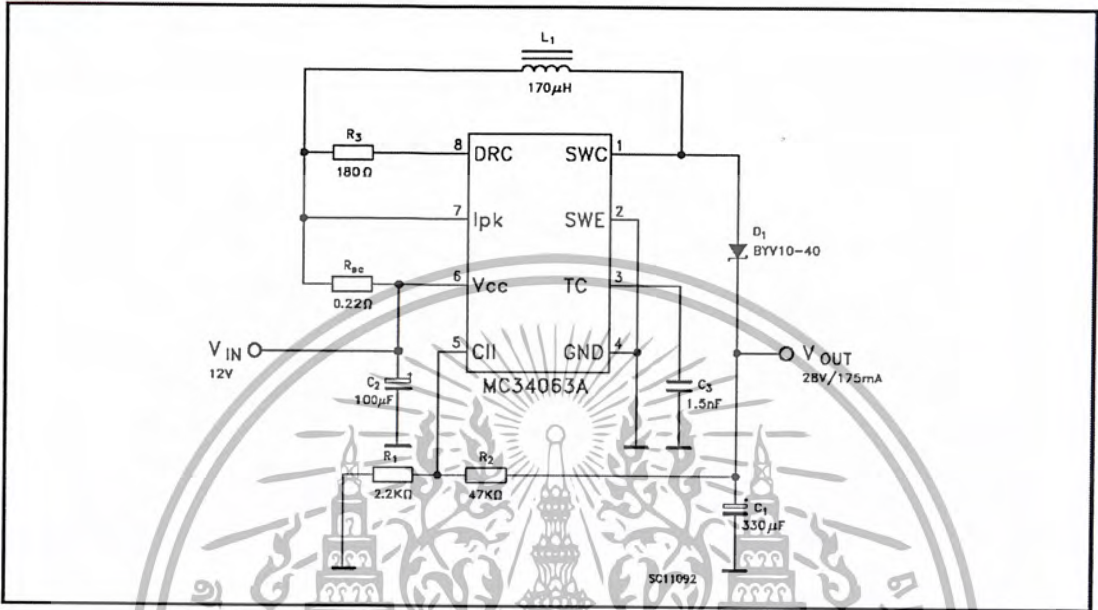


Printed Demoboard

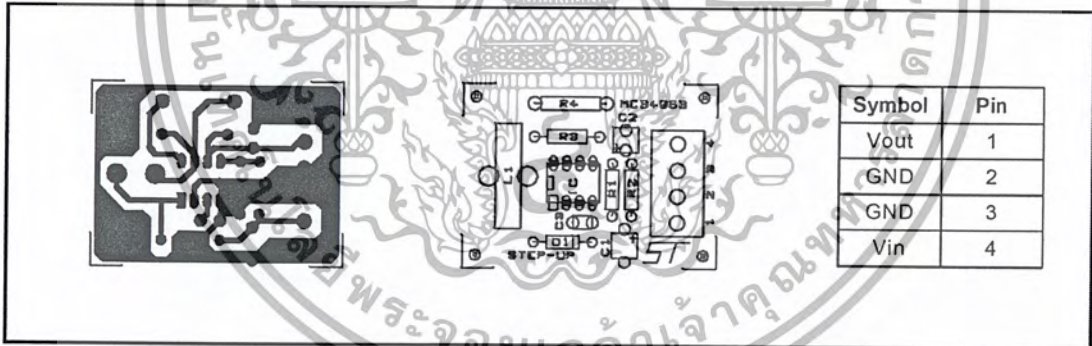


Test Condition (V_{OUT} = 28V)

Test	Conditions	Value (Typ.)	Unit
Line Regulation	V _{IN} = 8 to 16V, I _o = 175 mA	30	mV
Load Regulation	V _{IN} = 12V, I _o = 75 to 175 mA	10	mV
Output Ripple	V _{IN} = 12V, I _o = 175 mA	300	mV
Efficiency	V _{IN} = 12V, I _o = 175 mA	89	%

Step-Down Converter

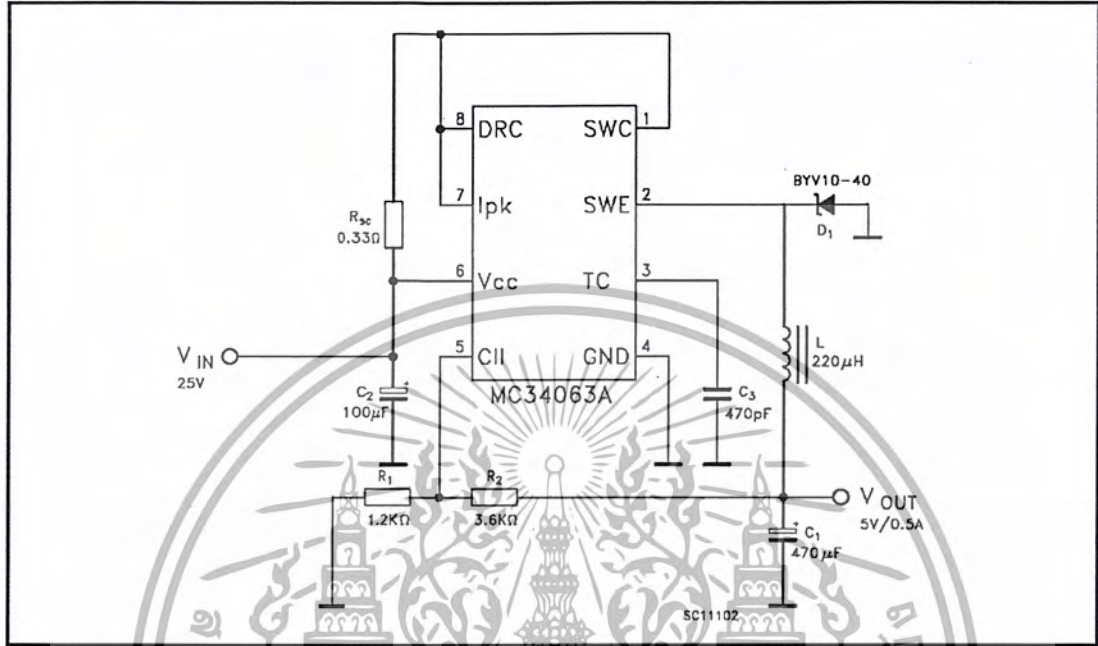

Printed Demoboard

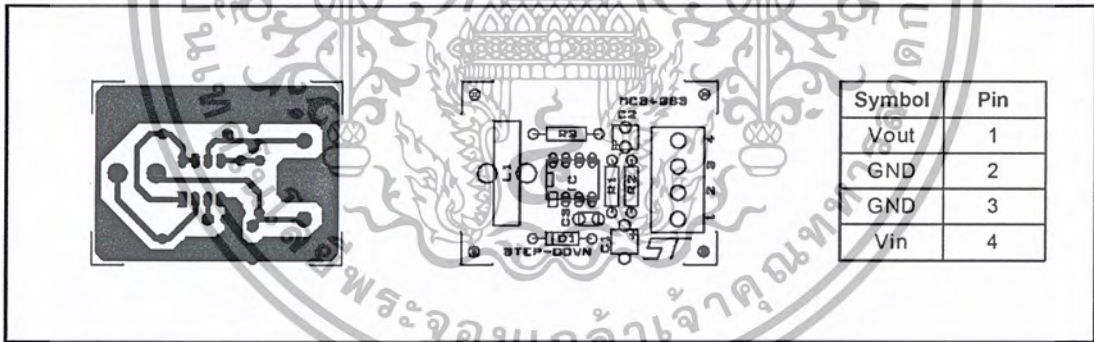

Test Condition (Vout = 5V)

Test	Conditions	Value (Typ.)	Unit
Line Regulation	$V_{IN} = 15 \text{ to } 25V, I_o = 500 \text{ mA}$	5	mV
Load Regulation	$V_{IN} = 25V, I_o = 50 \text{ to } 500 \text{ mA}$	30	mV
Output Ripple	$V_{IN} = 25V, I_o = 500 \text{ mA}$	100	mV
Efficiency	$V_{IN} = 25V, I_o = 500 \text{ mA}$	80	%
Isc	$V_{IN} = 25V, R_{LOAD} = 0.1\Omega$	1.2	A

DALLAS

SEMICONDUCTOR


DS1232

MicroMonitor Chip

FEATURES

- Halts and restarts an out-of-control microprocessor
- Holds microprocessor in check during power transients
- Automatically restarts microprocessor after power failure
- Monitors pushbutton for external override
- Accurate 5% or 10% microprocessor power supply monitoring
- Eliminates the need for discrete components
- Space-saving, 8-pin mini-DIP
- Optional 16-pin SOIC surface mount package
- Industrial temperature -40°C to $+85^{\circ}\text{C}$ available, designated N

PIN ASSIGNMENT

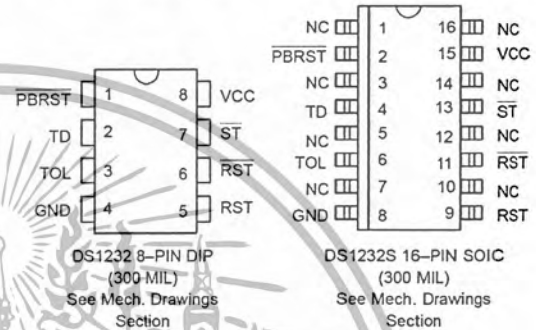

PIN DESCRIPTION

- PBRST — Pushbutton Reset Input
- TD — Time Delay Set
- TOL — Selects 5% or 10% V_{CC} Detect
- GND — Ground
- RST — Reset Output (Active High)
- RST — Reset Output (Active Low, open drain)
- ST — Strobe Input
- VCC — +5 Volt Power
- NC — No Connections

DESCRIPTION

The DS1232 MicroMonitor Chip monitors three vital conditions for a microprocessor: power supply, software execution, and external override. First, a precision temperature-compensated reference and comparator circuit monitors the status of V_{CC} . When an out-of-tolerance condition occurs, an internal power fail signal is generated which forces reset to the active state. When V_{CC} returns to an in-tolerance condition, the reset signals are kept in the active state for a minimum of 250 ms to allow the power supply and processor to stabilize.

The second function the DS1232 performs is pushbutton reset control. The DS1232 debounces the pushbutton input and guarantees an active reset pulse width of 250 ms minimum. The third function is a watchdog timer. The DS1232 has an internal timer that forces the reset signals to the active state if the strobe input is not driven low prior to time-out. The watchdog timer function can be set to operate on time-out settings of approximately 150 ms, 600 ms, and 1.2 seconds.

050798 1/7

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

OPERATION – POWER MONITOR

The DS1232 detects out-of-tolerance power supply conditions and warns a processor-based system of impending power failure. When V_{CC} falls below a preset level as defined by TOL (Pin 3), the V_{CC} comparator outputs the signals RST (Pin 5) and \overline{RST} (Pin 6). When TOL is connected to ground, the RST and \overline{RST} signals become active as V_{CC} falls below 4.75 volts. When TOL is connected to V_{CC} , the RST and \overline{RST} signals become active as V_{CC} falls below 4.5 volts. The RST and \overline{RST} are excellent control signals for a microprocessor, as processing is stopped at the last possible moments of valid V_{CC} . On power-up, RST and \overline{RST} are kept active for a minimum of 250 ms to allow the power supply and processor to stabilize.


OPERATION – PUSHBUTTON RESET

The DS1232 provides an input pin for direct connection to a pushbutton (Figure 2). The pushbutton reset input requires an active low signal. Internally, this input is debounced and timed such that RST and \overline{RST} signals of at least 250 ms minimum are generated. The 250 ms delay starts as the pushbutton reset input is released from low level.

OPERATION – WATCHDOG TIMER


A watchdog timer function forces RST and \overline{RST} signals to the active state when the \overline{ST} input is not stimulated for a predetermined time period. The time period is set by the TD input to be typically 150 ms with TD connected to ground, 600 ms with TD left unconnected, and 1.2 seconds with TD connected to V_{CC} . The watchdog timer starts timing out from the set time period as soon as RST and \overline{RST} are inactive. If a high-to-low transition occurs on the \overline{ST} input pin prior to time-out, the watchdog timer is reset and begins to time-out again. If the watchdog timer is allowed to time-out, then the RST and \overline{RST} signals are driven to the active state for 250 ms minimum. The \overline{ST} input can be derived from microprocessor address signals, data signals, and/or control signals. When the microprocessor is functioning normally, these signals would, as a matter of routine, cause the watchdog to be reset prior to time-out. To guarantee that the watchdog timer does not time-out, a high-to-low transition must occur at or less than the minimum shown in Table 1. A typical circuit example is shown in Figure 3.

MICROMONITOR BLOCK DIAGRAM Figure 1

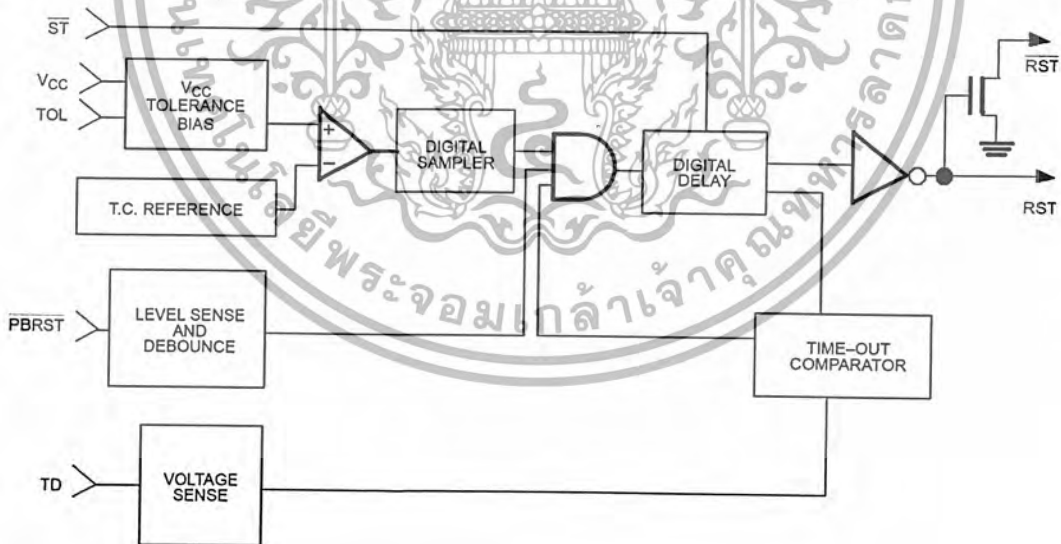


เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

PUSHBUTTON RESET Figure 2

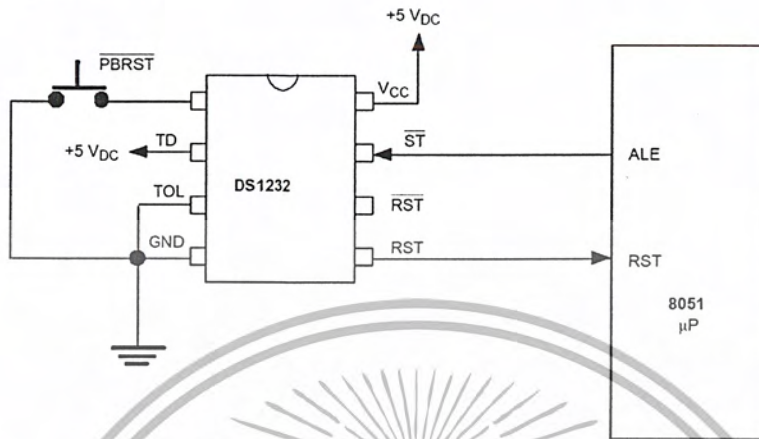


WATCHDOG TIMER Figure 3

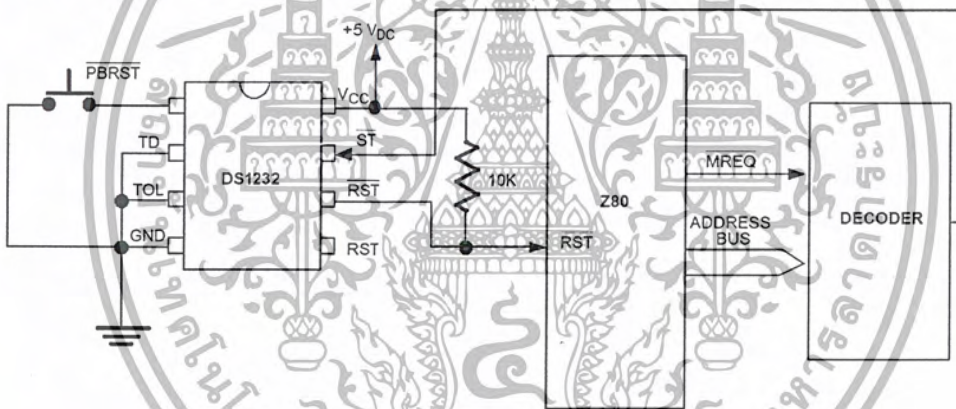


เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

TIMING DIAGRAM: PUSHBUTTON RESET Figure 4

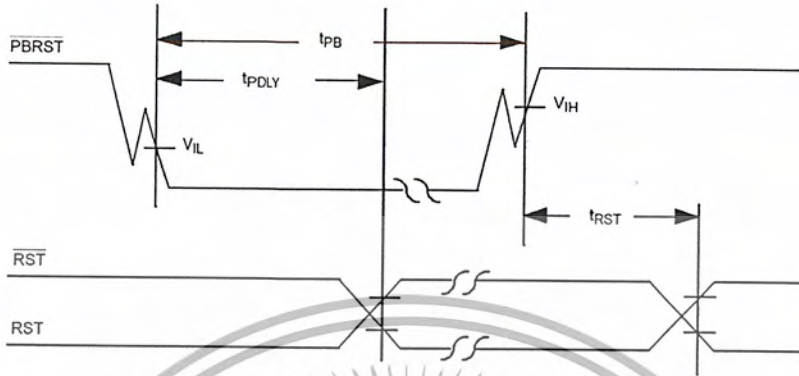


TIMING DIAGRAM: STROBE INPUT Figure 5

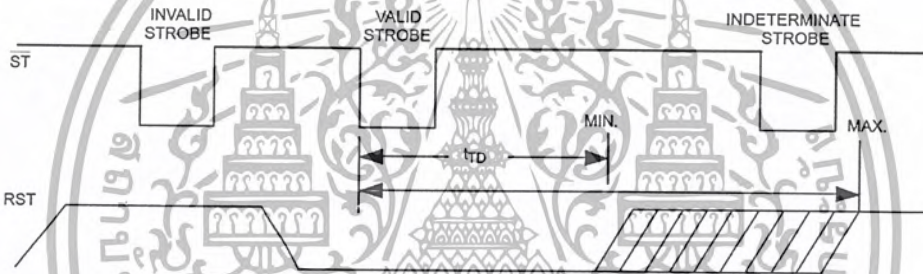

WATCHDOG TIMEOUTS Table 1

TD PIN	TIME-OUT		
	MIN	TYP	MAX
GND	62.5 ms	150 ms	250 ms
Float	250 ms	600 ms	1000 ms
V _{CC}	500 ms	1200 ms	2000 ms

TIMING DIAGRAM: POWER DOWN Figure 6

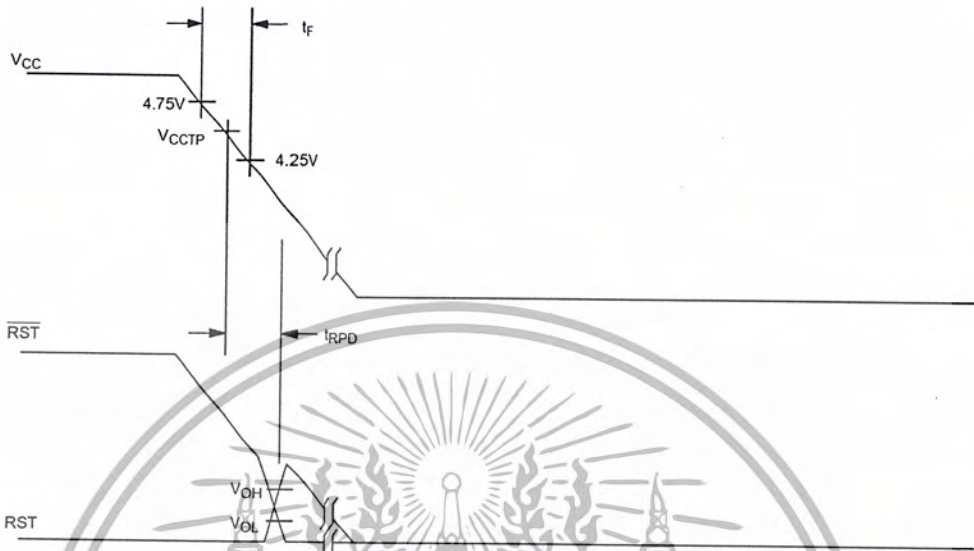

TIMING DIAGRAM: POWER UP Figure 7



เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS*

Voltage on V_{CC} Pin Relative to Ground	-0.5V to +7.0V
Voltage on I/O Relative to Ground	-0.5V to $V_{CC} + 0.5V$
Operating Temperature	0°C to 70°C
Operating Temperature (Industrial Version)	-40°C to +85°C
Storage Temperature	-55°C to +125°C
Soldering Temperature	260°C for 10 seconds

* This is a stress rating only and functional operation of the device at these or any other conditions above those indicated in the operation sections of this specification is not implied. Exposure to absolute maximum rating conditions for extended periods of time may affect reliability.

RECOMMENDED DC OPERATING CONDITIONS

(0°C to 70°C)

PARAMETER	SYMBOL	MIN	TYP	MAX	UNITS	NOTES
Supply Voltage	V_{CC}	4.5	5.0	5.5	V	1
\overline{ST} and \overline{PBRST} Input High Level	V_{IH}	2.0		$V_{CC}+0.3$	V	1
\overline{ST} and \overline{PBRST} Input Low Level	V_{IL}	-0.3		+0.8	V	1

DC ELECTRICAL CHARACTERISTICS(0°C to 70°C; $V_{CC} = 4.5$ to 5.5V)

PARAMETER	SYMBOL	MIN	TYP	MAX	UNITS	NOTES
Input Leakage	I_{IL}	-1.0		+1.0	μA	3
Output Current @ 2.4V	I_{OH}	-8	-10		mA	5
Output Current @ 0.4V	I_{OL}	8	10		mA	
Low Level @ RST	V_{OL}			0.4	V	1
Output Voltage @ -500 μA	V_{OH}	$V_{CC}-0.5V$	$V_{CC}-0.1V$		V	1, 7
Operating Current	I_{CC}		0.5	2.0	mA	2
V_{CC} Trip Point (TOL = GND)	V_{CCCTP}	4.50	4.62	4.74	V	1
V_{CC} Trip Point (TOL = V_{CC})	V_{CCCTP}	4.25	4.37	4.49	V	1

CAPACITANCE $(t_A = 25^\circ C)$

PARAMETER	SYMBOL	MIN	TYP	MAX	UNITS	NOTES
Input Capacitance	C_{IN}			5	pF	
Output Capacitance	C_{OUT}			7	pF	

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

AC ELECTRICAL CHARACTERISTICS

(0°C to 70°C; $V_{CC} = 5V \pm 10\%$)

PARAMETER	SYMBOL	MIN	TYP	MAX	UNITS	NOTES
$\overline{PBRST} = V_{IL}$	t_{PB}	20			ms	
RESET Active Time	t_{RST}	250	610	1000	ms	
\overline{ST} Pulse Width	t_{ST}	20			ns	6, 8
V_{CC} Fail Detect to RST and \overline{RST}	t_{RPD}		100	175	μs	
V_{CC} Slew Rate 4.75V to 4.25V	t_F	300			μs	
V_{CC} Detect to RST and \overline{RST} Transition	t_{RPU}	250	610	1000	ms	4
V_{CC} Slew Rate 4.25V to 4.75V	t_R	0	5		μs	
\overline{PBRST} Stable Low to RST and \overline{RST}	t_{PDLY}			20	ms	

NOTES:

1. All voltages referenced to ground.
2. Measured with outputs open.
3. \overline{PBRST} is internally pulled up to V_{CC} with an internal impedance of 10K typical.
4. $t_R = 5 \mu s$.
5. \overline{RST} is an open drain output.
6. Must not exceed t_{TD} minimum. See Table 1.
7. RST remains within 0.5V of V_{CC} on power-down until V_{CC} drops below 2.0V. \overline{RST} remains within 0.5V of GND on power-down until V_{CC} drops below 2.0V.
8. Watchdog can not be disabled. It must be strobed to avoid resets.

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ประวัติผู้แต่ง



ชื่อ-สกุล

นายอนุจิต แพนทอง

วัน เดือน ปีเกิด

23 พฤศจิกายน 2523

ภูมิลำเนาเดิม

125/1 หมู่ 7 ตำบลที่วัง อำเภอทุ่งสง จังหวัด
นครศรีธรรมราช 80110 โทรศัพท์ 0-9064-3695

ประวัติการศึกษา

ประถมศึกษา

โรงเรียนวัดธรรมเผด็จ จังหวัดนครศรีธรรมราช

มัธยมศึกษาตอนต้น

โรงเรียนทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ

วิทยาลัยเทคนิคตรัง

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตพระนครเหนือ

ปริญญาตรี

สาขาวิชาเทคโนโลยีการวัดคุมทางอุตสาหกรรม

ภาควิชาวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรม

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สจล.

คติพจน์

เรียนรู้ในสิ่งเป็น เป็นในสิ่งที่เลือก เลือกในสิ่งที่คิด

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ประวัติผู้แต่ง



ชื่อ-สกุล	นายธีรพล สอนงาม
วัน เดือน ปีเกิด	7 มกราคม 2522
ภูมิลำเนาเดิม	79 หมู่ 3 ตำบลขอนแก่น อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ 32150 โทรศัพท์ 0-6664-4841
ประวัติการศึกษา	โรงเรียนบ้านโตนน้อย จังหวัดสุรินทร์ ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน จังหวัดสุรินทร์ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ โรงเรียนเบญจเทคโนสุรินทร์ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีการวัดคุมทางอุตสาหกรรม ภาควิชาครุศาสตร์วิศวกรรม คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สจล.
ผลงานที่ได้รับรางวัล	รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 การแข่งขันการควบคุมระบบ ไฟฟ้าภายในอาคาร ปีการศึกษา 2543
ทุนการศึกษา	ทุนนักเรียนดีเด่น ปีการศึกษา 2541 และปีการศึกษา 2542
คติพจน์	ความหวัง คือ สิ่งสุดท้ายที่จะดับลง

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ประวัติผู้แต่ง



ชื่อ-สกุล นายยิ่งยศ นพเกตุ
 วัน เดือน ปีเกิด 8 สิงหาคม 2524
 ภูมิลำเนาเดิม 3/2 หมู่ 1 ตำบลหนองตะพาน อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง 21120 โทรศัพท์ 0-3864-1418

ประวัติการศึกษา
 ประถมศึกษา โรงเรียนวัดเกาะ จังหวัดระยอง
 มัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนบ้านค่าย จังหวัดระยอง
 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ วิทยาลัยเทคนิคระยอง
 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง วิทยาลัยเทคนิคระยอง
 ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีการวัดคุมทางอุตสาหกรรม ภาควิชาครุศาสตร์วิศวกรรม คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สจล.

คติพจน์ ทุกอย่างในโลกนี้ ย่อมเป็นไปได้เสมอ

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้