

เครื่องอัตยัตินงานตัวอย่างด้วยพลาสติก



ปริญญานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหกรรม

คณะวิศวกรรมศาสตร์


สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ปีการศึกษา 2546

เลขหมู่.....เลขสารบัญเป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์อื่นใด.....

เลขทะเบียน.....55464.....อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้.....

วัน,เดือน,ปี- 9 พ.ค. 2548

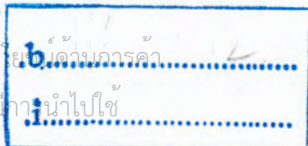

MOUNTING PRESS



A THESIS SUBMITTED IN PARTIAL FULFILLMENT
OF THE REQUIREMENT FOR THE DEGREE OF
BACHELOR OF ENGINEERING IN INDUSTRIAL ENGINEERING
FACULTY OF ENGINEERING
KING MONGKUT'S INSTITUTE OF TECHNOLOGY LADKRABANG
ACADEMIC YEAR 2003

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

คณะวิศวกรรมศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ใบรับรองปริญญาโท

หัวข้อปริญญาโท

เครื่องอัดยี่ชิ้นงานตัวอย่างด้วยพลาสติก
MOUNTING PRESS

นักศึกษา

นายรัชชัย โปร่งจิต รหัสประจำตัว 44015737
นายวศิน เชื้อทอง รหัสประจำตัว 44015751

หลักสูตร

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

อาจารย์ผู้ควบคุมปริญญาโท

(ศส. พรศักดิ์ อรรธวานิช)

(อ. พลชัย โชติปราชญ์กุล)


เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

หัวข้อปริญญานิพนธ์	เครื่องอัดยัดชิ้นงานตัวอย่างด้วยพลาสติก
นักศึกษา	นายรัชชชัย โปรงจิต นายวสิน เชื้อทอง
หลักสูตร	วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ปีการศึกษา	2546
อาจารย์ผู้ควบคุมปริญญานิพนธ์	ผศ. พรศักดิ์ อรรถวานิช อ. พลชัย โชติปราชญ์กุล



ปริญญานิพนธ์ฉบับนี้เกี่ยวข้องกับงานศึกษาการออกแบบและเครื่องอัดยัดชิ้นงานตัวอย่างด้วยพลาสติก วัตถุประสงค์เพื่อลดปัญหาในการหีบจับชิ้นงานที่มีขนาดเล็กที่จะนำไปทดสอบในห้องปฏิบัติการทางโลหวิทยา วิธีการอัดชิ้นงานตัวอย่างทำโดยการหลอมพลาสติกเข้ากับชิ้นงานโดยใช้แม่แรงน้ำมันไฮดรอลิกเป็นตัวต้นกำลังหลักในการอัดแบบชิ้นงานพร้อมกับฮีตเตอร์เป็นตัวทำความร้อน เครื่องอัดยัดชิ้นงานตัวอย่างด้วยพลาสติกผลิตแบบชิ้นงานออกมาได้ 3 ขนาด คือ 25 30 และ 35 มิลลิเมตร

Thesis Title Mounting Press
Student Mr. Thawatchai Prongjit
Mr. Wasin Chueathong
Degree Bachelor of Engineering in Industrial Engineering
King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang
Academic Year 2003
Thesis Advisor Assist Prof. Pornsak Attavanich
Mr. Pholchai Chotiprayanakul



Abstract

This project concerns design and development of Mounting Press. The objective is to reduce problem of picking a small metal workpiece in plastic brick which is used in metallurgical laboratory. The specimen mounting process consists of thermosetting plastic melting cover on metal workpiece in metal mold then press or compact with hydraulic jack and heat. The specimen can be produced in 3 sizes of diameter, 25 mm, 30 mm, and 35 mm, upon mold size.

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา II และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

กิตติกรรมประกาศ

ปริญญาบัตรฉบับนี้สำเร็จไปได้ด้วยดีเพราะได้รับความกรุณาจาก ผศ.พรศักดิ์ อรรถวานิช และ อ.พลชัย โชติปราชญ์กุล ที่ช่วยให้คำปรึกษาและให้คำแนะนำต่างๆ

ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้คำปรึกษาและชี้แนะแนวทางตลอดจนวิธีการแก้ปัญหา ขอขอบคุณนาย สมพงษ์ กิจสมัคร ที่ให้คำแนะนำในการหาข้อมูลและเครื่องมือในการทำปริญญาบัตร

ขอขอบคุณอาจารย์ทุกท่านที่ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้และอบรมสั่งสอน ซึ่งทำให้มีปริญญาบัตรฉบับนี้ขึ้นมาได้

ขอขอบคุณภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ที่ช่วยสนับสนุนอุปกรณ์ในการทำปริญญาบัตร

ขอขอบคุณ บริษัท อาโอยาม่าไทย จำกัด ที่ช่วยให้คำปรึกษาและแนะนำขั้นตอนในการทดสอบ แม่แรงไฮดรอลิก ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในปริญญาบัตร

ขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนและทุกๆ ท่านที่มีส่วนร่วมในการทำปริญญาบัตรฉบับนี้สำเร็จลุล่วงไปได้

ขอขอบคุณความดีของปริญญาบัตรฉบับนี้ให้แก่ บิดา มารดา ครูอาจารย์ ผู้มีพระคุณทุกท่าน และนายภาคภูมิ หมอดี

นายรัชชัย โปรงจิต
นายวศิน เชื้อทอง

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา III และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

สารบัญ

	หน้า
บทคัดย่อภาษาไทย.....	I
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ.....	II
กิตติกรรมประกาศ.....	III
สารบัญ.....	IV
สารบัญตาราง.....	VI
สารบัญภาพ.....	VII
บทที่ 1 บทนำ	
1.1 ความสำคัญของโครงการ.....	1
1.2 วัตถุประสงค์ของโครงการ.....	1
1.3 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ.....	1
1.4 ขอบเขตของโครงการ.....	1
บทที่ 2 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง	
2.1 การทดสอบในห้องปฏิบัติการทางโลหวิทยา.....	2
2.1.1 การศึกษาคุณสมบัติเชิงกลของโลหะ.....	2
2.1.2 การศึกษาโครงสร้างของโลหะและการเกิดผลึก.....	5
2.1.3 โครงสร้างจุลภาคของเหล็ก.....	9
2.2 คุณสมบัติและชนิดของพลาสติกที่ใช้ในการอัด.....	12
2.3 การเตรียมการก่อนการอัดขึ้นงานด้วยพลาสติก.....	13
2.3.1 การกำหนดปริมาณพลาสติกต่อการทำงาน 1 ครั้ง.....	13
2.3.2 การให้ความร้อนแก่พลาสติกก่อนอัด.....	14
2.3.3 ความสำคัญของความดันที่ใช้ในการอัดของพลาสติก.....	14
2.4 การควบคุมอุณหภูมิ.....	15
2.4.1 เทคนิคการควบคุมอุณหภูมิที่ร้อน.....	16
2.4.2 เทคนิคการนำอุปกรณ์ที่ทำจากสารกึ่งตัวนำมาใช้ควบคู่ไปกับระบบควบคุม.....	17
2.5 ชุดควบคุม.....	19
2.5.1 รีเลย์.....	19
2.5.2 รีเลย์ตั้งเวลา.....	19
2.5.3 ฮีตเตอร์.....	20

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา IV และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

2.5.4	เทอร์โมคัปเปิล.....	21
2.5.5	เครื่องวัดและ ควบคุมอุณหภูมิแบบดิจิตอล	23
2.5.6	สวิทช์.....	23

บทที่ 3 การออกแบบและการดำเนินงาน

3.1	แนวคิดในการออกแบบ.....	25
3.1.1	การคำนวณหาขนาดแม่แรงไฮโดรลิก.....	25
3.1.2	การเลือกใช้เกอวัดความดันและการติดตั้งเข้ากับชุดแม่แรงไฮโดรลิก.....	26
3.1.3	การคำนวณหาขนาดของสกรูยึดติดกับเสาแก้ว.....	26
3.1.4	การคำนวณหาขนาดสปริง.....	29
3.2	ออกแบบชุดโมลต์	31
3.3	ออกแบบวงจรควบคุม	31
3.4	หลักการการทำงานของเครื่องอัดขึ้นงานตัวอย่างด้วยพลาสติก	32
3.5	แผนการทดลอง.....	33

บทที่ 4 ผลการดำเนินงาน

4.1	ผลการดำเนินงานด้านตัวเครื่องอัดขึ้นงานตัวอย่างด้วยพลาสติก.....	35
4.1.1	ชุดโมลต์.....	36
4.1.2	ฮีตเตอร์.....	37
4.2	ผลการดำเนินงานด้านวงจรไฟฟ้าควบคุมการทำงาน.....	38
4.3	ผลการทดลอง.....	39

บทที่ 5 การสรุปและวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน

5.1	สรุปผลการดำเนินงาน.....	41
5.2	วิเคราะห์ผลการดำเนินงาน.....	41

บรรณานุกรม

ภาคผนวก ก	คู่มือการปรับแต่งเครื่องวัดและ ควบคุมอุณหภูมิแบบดิจิตอล.....	ผก.
ภาคผนวก ข	แบบทางวิศวกรรมเครื่องอัดขึ้นงานตัวอย่างด้วยพลาสติก	ผข.

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาVละต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

สารบัญตาราง

หน้า

ตารางที่ 2.1	ประเภทของเทอร์โมคัปเปิลตามมาตรฐาน ANSI.....	21
ตารางที่ 2.2	ลักษณะสภาพของการใช้งานและข้อจำกัดของเทอร์โมคัปเปิล	22
ตารางที่ 3.1	ค่าความปลอดภัยที่ใช้ในการออกแบบ.....	27
ตารางที่ 3.2	คุณสมบัติทางกลของสติกเกิลียวมาตรฐาน	28
ตารางที่ 3.3	เกิลียวเมตริกแบบมาตรฐานระหว่างประเทศ เกิลียวธรรมดา	28



เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา VI และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

สารบัญญภาพ

หน้า

รูปที่ 2.1	เครื่องทดสอบความแข็งแบบร็อกเวลล์.....	3
รูปที่ 2.2	เครื่องทดสอบการกระแทก	3
รูปที่ 2.3	เครื่องทดสอบแรงดึง.....	4
รูปที่ 2.4	กล้องจุลทรรศน์	8
รูปที่ 2.5	โครงสร้างจุลภาคของเฟอร์ไรท์.....	9
รูปที่ 2.6	โครงสร้างจุลภาคของเพิร์ลไลท์.....	9
รูปที่ 2.7	โครงสร้างจุลภาคของซีเมนไทท์.....	10
รูปที่ 2.8	โครงสร้างจุลภาคของออสเทนไนท์.....	10
รูปที่ 2.9	โครงสร้างจุลภาคของเลเดนูไรท์.....	11
รูปที่ 2.10	โครงสร้างจุลภาคของเบนไนท์.....	11
รูปที่ 2.11	โครงสร้างจุลภาคของมาร์เทนไซต์.....	12
รูปที่ 2.12	กราฟความสัมพันธ์ระหว่างความดันอัดพลาสติกกับความสูงของชิ้นงาน.....	15
รูปที่ 2.13	เทอร์โมคัปเปิลและ RTD.....	18
รูปที่ 2.14	รีเลย์	19
รูปที่ 2.15	รีเลย์ตั้งเวลา	20
รูปที่ 2.16	ฮีตเตอร์แบบรีดท้อ.....	21
รูปที่ 2.17	เครื่องวัดและควบคุมอุณหภูมิแบบดิจิทัล.....	23
รูปที่ 2.18	สวิทช์ไฟฟ้าครบวงจร.....	23
รูปที่ 2.19	สวิทช์ค้ำตำแหน่ง	24
รูปที่ 3.1	เกจวัดความดันแบบมีน้ำมันค้ำใน	26
รูปที่ 3.2	การยึดสกรูระหว่างชุดเสาค้ำกับ โครงเครื่อง.....	29
รูปที่ 3.3	วงจรวัดความ.....	32
รูปที่ 3.4	โครงสร้างภายในของเครื่องอัดขึ้นงานตัวอย่างด้วยพลาสติกที่ทำการออกแบบ	33
รูปที่ 3.5	ชิ้นงานโลหะที่จะนำมาอัดเข้ากับผงเบคเคอไลท์.....	33
รูปที่ 3.6	ผงเบคเคอไลท์ที่จะนำมาอัด	34
รูปที่ 4.1	โครงสร้างโดยรวมของเครื่องอัดขึ้นงานตัวอย่างด้วยพลาสติก	35
รูปที่ 4.2	โครงสร้างภายในของเครื่องอัดขึ้นงานตัวอย่างด้วยพลาสติก	36
รูปที่ 4.3	โมลด์ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน 25 30 และ35 มิลลิเมตร.....	36
รูปที่ 4.4	ฝาปิดชุด โมลด์ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 25 30 และ35 มิลลิเมตร	37
รูปที่ 4.5	ฐานอัด โมลด์ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 25 30 และ35 มิลลิเมตร	37
รูปที่ 4.6	ฮีตเตอร์รีดท้อ	37
รูปที่ 4.7	ชุดอุปกรณ์ควบคุม.....	38
รูปที่ 4.8	การต่อวงจรไฟฟ้ากับชุดอุปกรณ์ควบคุม.....	39

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา VII และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

รูปที่ 4.9	ชิ้นงานตัวอย่างที่ได้หลังจากการอัด.....	40
รูปที่ 4.10	ชิ้นงานตัวอย่างทั้ง 3 ขนาดที่ได้หลังจากการอัด ซึ่งมีการใส่ชิ้นงานโลหะลงไป.....	40



เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงแก้ไข VIII และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

บทที่ 1

บทนำ

1.1 ความสำคัญของโครงการ

ในการทดสอบชิ้นงานในห้องปฏิบัติการทางโลหวิทยา การตรวจสอบโครงสร้างด้วยกล้องจุลทรรศน์เพื่อตรวจสอบเกี่ยวกับชนิดของภาค (Phase) การกระจายของภาค ตลอดจนลักษณะและขนาดของโครงสร้างผลึก นอกจากนั้นยังสามารถทราบถึงสภาวะของ โลหะ ได้ว่าเป็นสารละลายของ แข็ง สารประกอบ หรือบริสุทธิ์ องค์ประกอบต่างๆดังกล่าวแล้วนั้นมีผลอย่างมากต่อคุณสมบัติทั้งทางกลและทางกายภาพของโลหะ การเตรียมชิ้นงานทดสอบ ถ้าชิ้นงานตัวอย่างมีขนาดเล็กหรือบาง จะต้องนำไปทำการอัดชิ้นงานตัวอย่างหรือทำการตรึงก่อน หมายถึง การจับยึดชิ้นงานทดสอบด้วยวัสดุอื่น เช่น สารสังเคราะห์ พลาสติกหรือเรซิน สามารถทำได้หลายวิธี ทั้งที่ใช้ความร้อนและไม่ใช้ความร้อน

1.2 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อศึกษาโครงสร้างและหลักการทำงานของเครื่องอัดชิ้นงานตัวอย่างด้วยพลาสติก
2. เพื่อสามารถสร้างและออกแบบเครื่องอัดชิ้นงานตัวอย่างด้วยพลาสติกได้

1.3 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1. ใช้เป็นเครื่องมือช่วยในการทดลองในห้อง ปฏิบัติการ โลหวิทยา
2. เพื่อให้สามารถจับถือได้สะดวกขณะเตรียมการและทำการตรวจสอบ
3. เพื่อให้มีขนาดเหมาะสมกับเครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณ์หรือกล้องที่ใช้ในการตรวจสอบ
4. เพื่อให้สามารถทำเครื่องหมายได้ง่าย เช่น หมายเลข รหัสหรือสัญลักษณ์อื่นๆ

1.4 ขอบเขตของโครงการ

1. ออกแบบและสร้างเครื่องอัดชิ้นงานตัวอย่างด้วยพลาสติกที่อุณหภูมิ 150 - 160 องศาเซลเซียส
2. สามารถเตรียมชิ้นงานได้ขนาด เส้นผ่านศูนย์กลาง 25 30 และ 35 มิลลิเมตร

บทที่ 2

ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

2.1 การทดสอบในห้องปฏิบัติการทางโลหวิทยา

ในการศึกษาคุณสมบัติของโลหะ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการศึกษาในเรื่องของเหล็กแล้ว มีทั้งการศึกษาทางกลและการศึกษาโครงสร้างภายในเนื้อเหล็กคือ

2.1.1 การศึกษาคุณสมบัติเชิงกลของโลหะ

2.1.1.1 การทดสอบความแข็ง (Hardness Test) เป็นการทดสอบที่จะใช้ความหมายของความแข็งของโลหะให้กระจ่างลงไป เช่น คุณสมบัติที่แตกต่างกัน ทั้งนี้เพราะความแข็งนั้นมีส่วนสัมพันธ์กับโครงสร้างของโลหะและส่วนผสม ด้วยเหตุนี้ความหมายของการทดสอบความแข็งจึงแตกต่างกันหลายชนิดในการทดสอบนั้นจึงวัดความต้านทานแบบต่างๆ เช่น การวัดค่าความต้านทานจากรอยขีด การสึกหรอ เป็นต้น การวัดค่าความต้านทานนั้นวัดได้จากการใช้หัวกดคูลงบนโลหะ โดยกำหนด Static load ที่เลือกใช้กับการทดสอบความแข็งให้เหมาะสม และค่าความตึกบนผิวโลหะ ซึ่งการทดสอบความแข็ง มีอยู่หลายวิธี แต่ที่ใช้กันมากที่สุดมี 3 วิธี คือ


1. การทดสอบความแข็งบริเนลล์ (Brinell Hardness Test) วิธีการ คือ ใช้ลูกบอลเหล็กที่ผ่านการชุบแข็งมาอย่างดี ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 10 มิลลิเมตร กดลงบนผิวเรียบของวัสดุที่จะวัด โดยใช้แรง 3000 กิโลกรัม สำหรับวัสดุแข็ง และ 500 กิโลกรัม สำหรับวัสดุอ่อนโดยใช้เวลา 30 วินาที เป็นมาตรฐาน จากนั้นวัดเส้นผ่านศูนย์กลางของรอยบุ๋ม (Indentation) นำค่าที่ได้ไปคำนวณจะได้ค่าความแข็งแบบบริเนลล์ (Brinell Hardness Number) การทดสอบความแข็งแบบบริเนลล์นี้ไม่เหมาะสมกับวัสดุแข็งเนื่องจากความแข็งของหัวกดไม่มากนัก นอกจากนี้ ยังไม่เหมาะสมกับชิ้นทดสอบที่บางกว่าขนาดของรอยบุ๋ม

2. การทดสอบความแข็งแบบวิกเกอร์ส (Vickers Hardness Test) การทดสอบแบบวิกเกอร์ส นี้คล้ายกับบริเนลล์ ในแง่ที่ว่าค่าที่ได้เป็นอัตราส่วนระหว่างแรงที่ใช้ต่อพื้นที่ของรอยกด แต่ต่างกันที่หัวกดที่ใช้เป็นเพชรรูปปิระมิดแรงที่ใช้มีตั้งแต่ 5-120 กิโลกรัมขึ้นอยู่กับความแข็งของวัสดุ

3. การทดสอบความแข็งแบบร็อคเวลล์ (Rockwell Hardness Test) การทดสอบแบบนี้คล้ายกับการทดสอบแบบบริเนลล์ แต่ใช้หัวกดเล็กกว่าและแรงน้อยกว่า ค่าของแรงที่ใช้และชนิด หรือขนาดของหัวกดจะเปลี่ยนได้ ขึ้นอยู่กับสเกลของความแข็งแบบร็อคเวลล์ ที่เราจะเลือกใช้ให้เหมาะสมกับชนิดของวัสดุที่จะทดสอบ การอ่านค่าความแข็งจะอ่านโดยตรงจากเครื่อง กล่าวคือ ถ้าความลึกของรอยกดลงไปตื้น ค่าของตัวเลขจะสูง แสดงว่าวัสดุมีความแข็งมาก วิธีการทดสอบจะให้แรงกระทำเล็กน้อยคือ 10 กิโลกรัม จากนั้นจะเพิ่มแรงกระทำขึ้น ซึ่งอาจจะมีตั้งแต่ 60-100 กิโลกรัม ขึ้นอยู่กับขนาดและชนิดของหัวกด นอกจากนี้ยังขึ้นอยู่กับชนิดของวัสดุที่จะทดสอบด้วย หัวกดที่ใช้อาจจะเป็นลูกบอลเหล็กหรือเพชรที่มีรูปกรวย การทดสอบแบบร็อคเวลล์ นี้ ใช้อย่างกว้างขวางเพราะสามารถใช้วัดความแข็งของวัสดุชนิดต่าง ๆ ได้มากกว่า สามารถวัดความแข็งของวัสดุที่การทดสอบแบบบริเนลล์วัดไม่ได้ การใช้งานสะดวกอ่านค่าได้รวดเร็ว เพราะอ่านโดยตรงจากเครื่อง และเนื่องจาก


เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา²และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

รอยบุ๋มมีขนาดเล็กจึงไม่ทำลายผิวของชิ้นทดสอบ

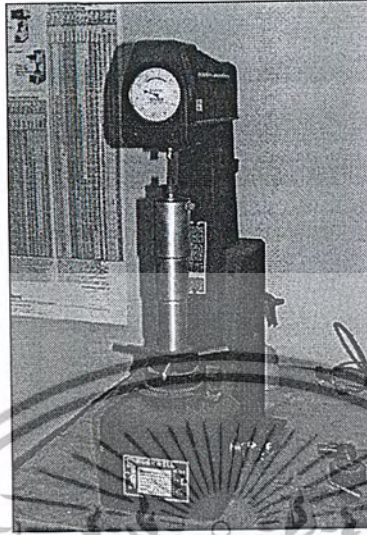

รูปที่ 2.1 เครื่องทดสอบความแข็งแบบร็อกเวลล์ (Rockwell)


2.1.1.2 การทดสอบการกระแทก (Impact test load) การทดสอบการกระแทกสามารถใช้ในการหาช่วงอุณหภูมิสำหรับการเปลี่ยนแปลงจากพฤติกรรมของความเหนียวไปสู่ความเปราะ สำหรับโลหะและโลหะผสมในขณะที่ยุณหภูมิมีค่าต่ำ ความแข็งของคาร์บอนของเหล็กกล้าที่ผ่านการอบอ่อนมา มีผลต่อช่วงอุณหภูมิของการเปลี่ยนคือเหล็กเปอร์เซ็นต์คาร์บอนต่ำ มีช่วงการเปลี่ยนแปลงคาร์บอนต่ำกว่าและแคบกว่า ถ้าเปอร์เซ็นต์ของเหล็กกล้าเพิ่มขึ้น เหล็กกล้านี้จะมีเปราะยิ่งขึ้นและพลังงานที่ถูกดูดซับในการกระแทกระหว่างการแตกจะลดลง

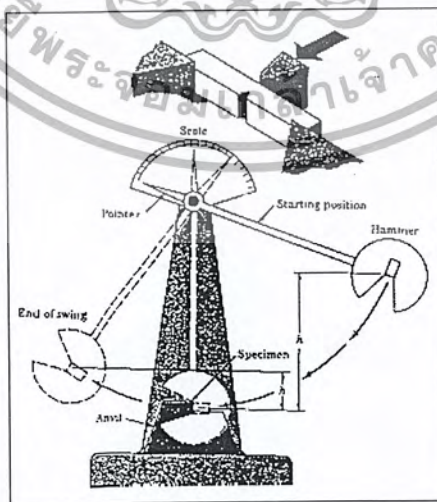

รูปที่ 2.2 เครื่องทดสอบการกระแทก

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

2.1.1.3 การทดสอบแรงดึง (Tensile test) การทดสอบแรงดึงของวัสดุมีจุดประสงค์เพื่อที่จะหาค่าทางกลของวัสดุเมื่อมีแรงประเภทแรงแทนเดียวและกระจายสม่ำเสมอ ทั้งพื้นที่หน้าตัดของชิ้นงานทดสอบ โดยใช้เครื่องทดสอบแรงหรือเครื่องทดสอบแบบอเนกประสงค์ ในระหว่างการทดลอง แรงที่ใช้ในการดึงวัสดุจะถูกบันทึกไว้บนแผ่นกระดาษกราฟ ซึ่งเคลื่อนที่อยู่ตลอดเวลา ในขณะที่ความเครียดที่สมนัยกับแรงดึงจะถูกบันทึกไว้บนกระดาษกราฟเช่นเดียวกัน ค่าความเครียดได้มาจากสัญญาณจากเครื่องวัดการยืดซึ่งยึดติดไว้กับชิ้นงานทดลอง ซึ่งการทดสอบจะใช้ชิ้นทดสอบแรงดึงมีรูปร่างลักษณะต่างๆกัน ตามมาตรฐาน DIN, ASTM, JIS, BS ซึ่งจะกำหนดรูปร่าง และขนาด ไว้อย่างละเอียด

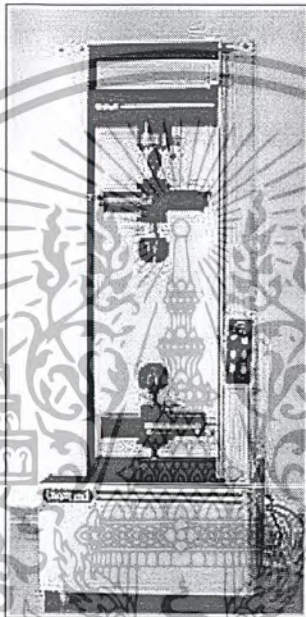

รูปที่ 2.3 เครื่องทดสอบแรงดึง

2.1.1.4 การตรวจสอบโลหะ โดยไม่ทำลายสภาพ (NON-DESTRUCTIVE TESTING OF METALS) เป็นการตรวจสอบคุณภาพภายนอกของโลหะด้วยการใช้อุปกรณ์และเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์เข้าช่วย สามารถแบ่งได้ดังนี้

1. การตรวจสอบโดยวิธีการสารแทรกซึม (Penetration methods) โดยการจุ่มโลหะลงในของเหลวที่เหมาะสมแล้วนำบริเวณนั้นทำความสะอาดและแห้ง แล้วใช้ความร้อนโลหะ ถ้ามีรอยแตกร้าวจะพบของเหลว นั้นไหลออกมา

2. การตรวจสอบโดยวิธีแม่เหล็ก (Magnetic crack detection) วิธีนี้อาศัยหลักที่ว่าถ้าวัสดุบริเวณใดมีรอยแตกร้าวแล้วจะพบว่าบริเวณนั้นจะมี Magnetic Permeability ต่ำกว่าบริเวณอื่นๆ

3. การตรวจสอบโดยวิธีไฟฟ้า (Electrical methods) เป็นวิธีที่อาศัยการสังเกตผลการกระจายของกระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่านโลหะซึ่งมีอยู่ 2 วิธี

- วิธีวัดความต้านทานไฟฟ้ากระแสตรง (Direct current resistance method)

- วิธีกระแสไฟฟ้าไหลวน (Eddy – current method)

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา 4.จะต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

4. การตรวจสอบโดยการแผ่รังสี (Radiography) เป็นวิธีที่ใช้รังสีในการทดสอบ เป็น รังสีเอ็กซ์ รังสีแกมมา

5. การตรวจสอบโดยลักษณะการป้องกันเสียงสะท้อน (Acoustical methods) การตรวจสอบโดยลักษณะการป้องกันเสียงสะท้อน มีดังนี้

- Sonic methods เป็นวิธีที่อาศัยความชำนาญในการพิจารณา Damping capacity ของโลหะจากการฟังเสียง
- Ultrasonic testing วิธีนี้อาศัยหลักการของการส่งผ่านลำเสียงของ Ultrawaves ไปยังส่วนของชิ้นงานที่ต้องการทดสอบ

2.1.2 การศึกษาโครงสร้างของโลหะและการเกิดผลึก

เป็นการศึกษาที่ว่าด้วยการศึกษาโครงสร้างของโลหะโดยใช้กล้องจุลทรรศน์ เพื่อตรวจสอบชนิดของภาค (Phase) การกระจายตัวของภาค ตลอดจนลักษณะและขนาดของโครงสร้างผลึก นอกจากนั้นยังสามารถทราบถึงสถานะของโลหะได้ว่าเป็นสารละลายของแข็ง สารประกอบ หรือสารบริสุทธิ์ องค์ประกอบดังกล่าวนี้มีผลอย่างมากต่อคุณสมบัติทั้งทางกลและทางกายภาพของโลหะ

การศึกษาโครงสร้างโลหะสามารถแยกออกมาได้เป็น 2 ลักษณะ คือ โครงสร้างจุลภาค และ โครงสร้างมหภาค การศึกษาโครงสร้างของโลหะจะมีประสิทธิภาพและคุณภาพขึ้นอยู่กับขั้นตอนการเตรียมชิ้นงานทดสอบเป็นสำคัญ ซึ่งชิ้นงานทดสอบจะต้องผ่านการปรับระดับผิวหน้าและผ่านการขัดผิวให้เรียบไม่มีรอยขีดข่วน มีลักษณะเป็นมัน ถ้าขั้นตอนการเตรียมชิ้นงานทดสอบไม่ดี ก็ไม่สามารถวิเคราะห์หรือมองภาพจากกล้องจุลทรรศน์ได้ชัดเจนและถูกต้อง ดังนั้นการเตรียมชิ้นงานทดสอบจึงต้องอาศัยประสบการณ์เทคนิคประกอบ ซึ่งปัจจัยที่สำคัญอีกประการหนึ่ง คือการเตรียมการอย่างเป็นขั้นตอน รวมถึงสภาพการทำงานที่สะอาด ระหว่างขั้นตอนการทำงานทั้งหมด

2.1.2.1 การเตรียมชิ้นงานทดสอบ การเตรียมชิ้นงานทดสอบเพื่อการศึกษาโครงสร้างด้วยกล้องจุลทรรศน์ แบ่งเป็นขั้นตอนได้ดังนี้

- การสุ่มตัวอย่างและการตัดชิ้นงานตัวอย่าง
- การตรึง (Mounting) ชิ้นงานตัวอย่าง
- การขัดด้วยกระดาษทราย
- การขัดมัน
- การกัดด้วยสารละลาย
- การตรวจสอบด้วยกล้องจุลทรรศน์

1. การสุ่มตัวอย่างและการตัดชิ้นงานตัวอย่าง ชิ้นงานทดสอบที่จะนำมาตรวจสอบโครงสร้างด้วยกล้องจุลทรรศน์ ต้องคัดเลือกและสุ่มตัวอย่างให้เหมาะสมกับสิ่งต้องการตรวจสอบ การตัดชิ้นงานเพื่อนำไปตรวจสอบโครงสร้างด้วยกล้องจุลทรรศน์ ระหว่างทำการตัดต้องระวังไม่ให้ชิ้นงานร้อน เพราะความร้อนจะเป็นสาเหตุทำให้ลักษณะโครงสร้าง ขนาดของโครงสร้างผลึกเปลี่ยนแปลงได้ การตัดที่นิยมใช้กันมากคือเลื่อยมือ เครื่องเลื่อยหรือตัดด้วยเครื่องตัดชิ้นงานทดสอบเฉพาะเรียกว่าการตัดเย็น นิยมใช้ในห้องปฏิบัติการซึ่งสามารถตัดชิ้นงานได้

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ขนาดเล็กและบาง ชิ้นงานที่ตัดเพื่อนำไปตรวจสอบโครงสร้างด้วยกล้องจุลทรรศน์ ซึ่งถ้าชิ้นงานมีขนาดเล็กหรือบางจะต้องนำไปทำการตรึง (Mounting) ก่อน

2. การตรึง (Mounting) ชิ้นงานตัวอย่าง เป็นการจับยึดชิ้นงานทดสอบด้วยวัสดุอื่น เช่น สารสังเคราะห์, พลาสติก หรือเรซิน เพื่อให้สามารถจับถือได้สะดวกขณะเตรียมการและทำการตรวจสอบ, เพื่อให้มีขนาดเหมาะสมกับเครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณ์หรือกล้องที่ใช้ตรวจสอบ, เพื่อสามารถทำเครื่องหมายได้ง่าย

การตรึงชิ้นงานที่นิยมกันมาก คือ

การตรึงเย็น การตรึงจะใช้วัสดุพวกสังเคราะห์ ได้แก่ โพลีเอสเตอร์, อีพอกซี, อากลิติก เป็นต้น วิธีตรึงเย็นนี้กระทำได้โดยใช้วัสดุที่มีส่วนผสม 2 ส่วนคือ สารสังเคราะห์ กับสารทำให้แข็งตัว ทั้ง 2 ส่วนอาจเป็นของเหลวหรืออย่างหนึ่งเป็นของเหลว อีกอย่างหนึ่งของแข็งก็ได้ เมื่อผสมทั้งสองส่วนเข้าด้วยกันจะทำให้เกิดปฏิกิริยาคายความร้อนและทำให้แข็งตัวห่อหุ้มชิ้นงานตามความต้องการ

การตรึงด้วยแรงดัน การตรึงจะใช้วัสดุพวกพลาสติกอ่อน ได้แก่ อากลิติก หรือพวกพลาสติกแข็ง ได้แก่ เบคเคลอไลท์, อูรีซด์ ทำให้เป็นผงหรือเม็ด การตรึงกระทำได้โดยใช้เครื่องอัดที่ประกอบด้วยส่วนประกอบสำคัญ ได้แก่ แม่พิมพ์โลหะเป็นรูปทรงกระบอก ระบบแรงดันอาจใช้ลมหรือน้ำมัน ระบบการให้ความร้อนแก่แม่พิมพ์สามารถตั้งอุณหภูมิได้ระหว่าง 70 – 200 องศาเซลเซียส

การตรึงด้วยปากกา วิธีนี้เหมาะสำหรับชิ้นงานทดสอบเป็นแผ่นบาง ที่ต้องการตรวจสอบโครงสร้างที่ขอบ โดยใช้แผ่นปะกันทั้ง 2 ข้าง และยึดด้วยปากกาจับยึดแบบขนาด การตรึงงานด้วยวิธีนี้ รอยต่อระหว่างแผ่นปะกับชิ้นงานทดสอบ มักจะเป็นร่องหรือช่องว่างทำให้มีเศษโลหะที่เกิดจากการขัดและของเหลวตกค้างอยู่ ทำให้การเตรียมชิ้นงานทดสอบไม่ค่อยได้ผลดีเท่าที่ควร

การตรึงด้วยวัสดุผสมสารตัวนำ วิธีนี้ใช้กับชิ้นงานทดสอบที่ต้องการเตรียมชิ้นงานด้วยวิธีการทางอิเล็กโทรลิติก (Electrolytic) วิธีการตรึงเช่นเดียวกับการตรึงด้วยแรงอัด แต่แตกต่างกันตรงวัสดุที่ใช้มีส่วนผสมผงโลหะเป็นตัวนำ เช่น ผงทองแดง ผงเหล็ก ซึ่งอนุภาคของผงโลหะจะเป็นตัวทำให้กระแสไฟฟ้าไหลผ่านชิ้นงานได้อย่างต่อเนื่อง และทั่วถึงวัสดุยึด

การตรึงชิ้นงานเป็นมุมเฉียงวิธีนี้ใช้กับชิ้นงานทดสอบที่ทำการชุบแข็งผิวหรือเคลือบผิว เพื่อต้องการทราบลักษณะโครงสร้างที่ผิว ชั้นของความแข็งลึก ชั้นของผิวที่เคลือบ และบริเวณผิวที่เกิดการแพร่ซึม

3. การขัดด้วยกระดาษทราย การขัดผิวด้วยกระดาษทรายเป็นขั้นตอนที่สำคัญมากในการเตรียมชิ้นงานทดสอบ เนื่องจากการขัดด้วยกระดาษทรายเป็นการขัดระนาบผิวขัดให้ได้ระดับเรียกว่า การขัดหยาบหรือปรับระนาบ และการปรับผิวหน้าให้เรียบเรียกว่าการขัดละเอียด ในกรณีชิ้นงานทดสอบผิวหน้าไม่เรียบและเฉียง อีกทั้งเป็นการลดรอยขีดข่วนให้น้อยลงจนกระทั่งไม่มีรอยขีดข่วนบนผิวหน้างาน ถ้าผิวชิ้นงานไม่เรียบมีรอยและเฉียงจะทำให้ขั้นการตรวจสอบด้วยกล้องจุลทรรศน์ได้ภาพที่ไม่ถูกต้องและคาดเคลื่อนจากความเป็นจริง การขัดด้วยกระดาษทรายชิ้นงานทดสอบจะต้องทำการลบมุมเหลี่ยมก่อน เพื่อป้องกันไม่ให้กระดาษทรายขาดในระหว่างทำการขัด การขัดเริ่มต้นด้วยกระดาษทรายเบอร์หยาบก่อน คือกระดาษทรายเบอร์ 80 – 150 ในกรณีชิ้นงานทดสอบผ่านการตัดด้วยเลื่อยมือหรือเครื่องเลื่อย และขัดกระดาษทรายเบอร์ 150 – 180 ในกรณีชิ้นงานทดสอบผ่านการตัดด้วยเครื่องตัดชิ้นงานทดสอบ การขัดกระดาษทรายมักขัดด้วยกระดาษทรายเบอร์ต่างๆ จากหยาบจนกระทั่งละเอียดที่สุดคือ เบอร์ 80, 240, 320, 400, 600, 800, 1000 และ 1200 การขัดด้วยกระดาษทรายไม่ควรขัดข้ามเกินสองเบอร์ เพราะทำให้ใช้เวลาในการขัดนานและรอยขีดข่วนไม่หมด การขัดกระดาษทรายไม่ควรใช้แรง

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

กตมากเกินไปจะทำให้เกิดรอยขีดบนผิวหน้าลึกเกินไป มีขนาดไม่สม่ำเสมอ เศษผงขัดอาจฝังอยู่ในรอยขีดและ
ระนาบผิวขัดเอียงหรือบิดเบี้ยวได้ ในการขัดจะใช้วิธีการขัดเปียกโดยให้น้ำไหลผ่านกระดาษทรายตลอดเวลา
เพราะน้ำจะช่วยพัดพาเศษผงขัดออกไปจากผิวหน้าและช่วยหล่อเย็นไม่ให้ผิวชิ้นงานทศสอบร้อน วิธีการขัด
กระทำได้ 2 วิธี คือ การขัดมือ และการขัดด้วยเครื่องอาจเป็นเครื่องขัดแบบสายพาน จานขัด, แลบบิ้ง และการขัด
อัตโนมัติ

ผงขัดที่ใช้ทำการขัดแบ่งได้ 2 ประเภท

ผงขัดตามธรรมชาติ ได้แก่ เพชร คอรัันดัม การ์เน็ต อีเมอริ ควอร์ต เป็นต้น

ผงขัดประดิษฐ์ขึ้น เป็นผงขัดที่ผลิตขึ้นมาได้แก่ กากเพชร ซิลิกอน คาร์ไบด์ เป็นต้น

การใช้งานของผงขัดโดยทั่วไปนิยมนำไปยึดติดบนแผ่นกระดาษ ผ้างาน และสายพาน ด้วยตัวประสานที่มี
มีรูปร่างและขนาดต่างๆตามความเหมาะสมของการใช้งาน

4. การขันมัน เป็นขั้นตอนการขัดผิวชิ้นงานทศสอบขั้นสุดท้าย เพื่อขจัดรอยขีดข่วนที่เกิดจากขั้นตอน
การขัดผิวด้วยกระดาษทรายให้หมดไป และให้ผิวงานเรียบเป็นมันเงา การขัดมันทำได้หลายวิธี ได้แก่ การขัดด้วย
มือ การขัดด้วยเครื่องอัตโนมัติ การขัดด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ และการขัดด้วยวิธีพิเศษ เป็นต้น ซึ่งการขัดมันกระทำ
โดยใช้ผ้าขัดกับผงขัดหรือสารขัด ผ้าขัดที่ดีควรมีคุณสมบัติ คือ สามารถรองรับผงขัดหรือสารขัดได้ดี สามารถใช้
นานไม่เกิดการเสียหายได้ง่าย สะอาดปราศจากสารมลทินอื่นๆที่จะทำให้เกิดผลเสียต่อผิวหน้าชิ้นงาน ไม่มี
สารเคมีปะปนอยู่ ซึ่งอาจจะทำให้เกิดปฏิกิริยากับชิ้นงาน

ผ้าขัดที่ใช้ในการขัดมันโดยทั่วไปทำด้วยผ้า ได้แก่ ผ้าฝ้าย ผ้าใย ผ้าสักหลาด ผ้าไหม เป็นต้น และหนัง
ได้แก่ หนังชามัวร์ เป็นต้น การใช้ผ้าขัดที่มีขนน้อยและไม่มันหรือความนุ่มนวลน้อย มักใช้ได้กับการขัดมัน
หยาบ เพราะจะทำให้ผิวชิ้นงานมีโอกาสสัมผัสกับผงขัดได้มากและขัดได้เร็ว ผ้าขัดที่มีขนขัดปานกลางและมาก
หรือมีความนุ่มมาก ใช้ในการขัดมันละเอียดหรือขัดขั้นสุดท้าย

ผงขัดหรือสารขัด ที่ใช้ในขั้นตอนการขัดมัน เป็นผงขัดที่มีความละเอียดสูงสามารถแบ่งตามชนิดของ
วัสดุได้ 2 ชนิดใหญ่ๆ คือ ผงขัดชนิดผงออกไซด์ และ ผงขัดชนิดผงเพชร

5. การกัดสารละลาย การกัดสารละลายเพื่อตรวจสอบโครงสร้างด้วยกล้องจุลทรรศน์โดยทั่วไปกระทำ
ได้ 2 วิธีคือ

การกัดสารละลายมหภาค เป็นการกัดสารละลายสำหรับตรวจสอบ โครงสร้างมหภาค ใช้สำหรับการ
ตรวจสอบโครงสร้างด้วยกล้องจุลทรรศน์ที่มีกำลังขยายต่ำหรือสามารถมองเห็นด้วยตาเปล่า สำหรับการกัดสารละลาย
มหภาค การเตรียมชิ้นงานอาจขัดด้วยกระดาษทรายเบอร์ 800 หรือ 1,000 เป็นอย่างน้อย หรืออาจขัดมัน

การกัดสารละลายจุลภาค เป็นการกัดสารละลายสำหรับการตรวจสอบ โครงสร้างจุลภาค ใช้สำหรับการ
ตรวจสอบโครงสร้างด้วยกล้องจุลทรรศน์ที่มีกำลังขยายสูง ดังนั้นการเตรียมชิ้นงานจึงต้องให้ผิวหน้างานเรียบเป็น
มันปราศจากรอยขีดข่วน การกัดสารละลายจุลภาคกระทำได้ 2 ระบบคือ ระบบขูดและระบบโครงสร้างดี

6. การตรวจสอบด้วยกล้องจุลทรรศน์ เป็นการใช้กล้องจุลทรรศน์ตรวจสอบโครงสร้างภายในเนื้อโลหะ
อาจเป็นการดูโครงสร้างมหภาค และ โครงสร้างจุลภาค กล้องจุลทรรศน์สำหรับดูโครงสร้างภายในเนื้อโลหะที่ใช้
กันมากมี 2 ชนิดคือ กล้องจุลทรรศน์แบบออปติคอล และกล้องจุลทรรศน์แบบอิเล็กทรอนิกส์

การเตรียมชิ้นงานทศสอบเพื่อการตรวจสอบ โครงสร้างภายในเนื้อโลหะด้วยกล้องจุลทรรศน์นั้น ถ้าการ
เตรียมชิ้นงานทศสอบไม่ดีจะทำให้การตรวจสอบ การวิเคราะห์หรือการวินิจฉัยโครงสร้างผิดไปจากความเป็นจริง
เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

แต่ในการเตรียมชิ้นงานทดสอบให้สมบูรณ์โดยไม่มีตำหนิหรือข้อบกพร่องเกิดขึ้นนั้นกระทำได้ยาก เพราะองค์ประกอบในการตรวจสอบโครงสร้างภายในเนื้อโลหะด้วยกล้องจุลทรรศน์มีมากมาย คือ

รอยขีดข่วน เป็นร่องรอยที่ปรากฏอยู่บนผิวหน้าของชิ้นงานทดสอบ เกิดขึ้นจากคมตัด หรือผงในการขัดหยาบและการขัดมัน

ขอบมน ผิวหน้าชิ้นงานทดสอบมีลักษณะโค้งนูนหรือมนเป็นรัศมี ผิวหน้าไม่เรียบเป็นระนาบเดียวกัน การเปลี่ยนรูปเนื้อโลหะเกิดการเปลี่ยนรูปในชั้นการบด หรือการขัดมัน ซึ่งจะมองเห็นแนวหรือลักษณะการเปลี่ยนรูปได้ภายหลังการกัดกรด ลักษณะการเปลี่ยนรูปเกิดขึ้นได้ 3 ลักษณะคือ เส้นสั้น เส้นคม และเส้นที่

ผิวซ้อน เป็นลักษณะของการเกิดการเปลี่ยนรูปของชิ้นงานเป็นบริเวณกว้าง และเห็นเป็นชั้นๆ เกิดจากตัวผงขัดไม่คม ซึ่งผงขัดแทนที่จะทำหน้าที่เป็นตัวตัดให้เนื้อชิ้นงานขาด แต่กลับเป็นตัวดันให้เนื้อชิ้นงานเคลื่อนที่ไป

ผิวหลุด เป็นลักษณะร่องรอยของอนุภาคเล็กๆ หรือสิ่งเจือปนในเนื้อโลหะหลุดออกจากผิวชิ้นงานในระหว่างทำการขัดมีลักษณะเป็นจุดหรือรูค้ำๆ เป็นแนวยาว

หางดาวหาง ผิวหน้าชิ้นงานเกิดรอยขีดข่วนหรือตำหนิมีรูปคล้ายดาวหาง ผงขัดฝังตัว ในชั้นการขัดชิ้นงานเตรียมทดสอบ ถ้าผงขัดมันออกไปไม่หมดทำให้ผงขัดเกาะติดผิวหน้าหรือฝังตัวอยู่ที่ผิวหน้า

คราบ ผิวหน้าชิ้นงานเกิดเป็นรอยด่าง หรือเป็นคราบเกาะอยู่ มักเกิดขึ้นเสมอภายหลังการทำความสะดวกชิ้นงานและหลังการกัดกรด



รูปที่ 2.4 กล้องจุลทรรศน์

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

2.1.3 โครงสร้างจุลภาคของเหล็ก

ส่วนผสมทางเคมีและอัตราการเย็นตัวมีผลต่อโครงสร้างจุลภาคของโลหะแต่ละชนิดต่างกัน ตัวอย่างโครงสร้างจุลภาคของเหล็กและโลหะนอกกลุ่มเหล็กบางชนิด โครงสร้างจุลภาคของเหล็กกล้าคาร์บอน

เฟอร์ไรต์ (Ferrite)

เป็นสารละลายของแข็งระหว่างเหล็กคาร์บอน โดยมีคาร์บอนแทรกตัวอยู่ตามช่องว่างระหว่างอะตอมในโครงผลึกที่ตำแหน่ง $(0, 0, 1/2)$ เฟอร์ไรต์ละลายคาร์บอนได้สูงสุดที่อุณหภูมิวิกฤติ (723 องศาเซลเซียส) ที่อุณหภูมิละลายได้ประมาณ 0.008 เปอร์เซ็นต์ และที่ศูนย์ (0) องศาละลายได้ประมาณ 0.0025 เปอร์เซ็นต์ ปริมาณเฟอร์ไรต์ขึ้นอยู่กับปริมาณคาร์บอน ถ้าปริมาณคาร์บอนต่ำจะมีเฟอร์ไรต์มาก ถ้าปริมาณคาร์บอนสูงขึ้นปริมาณเฟอร์ไรต์จะลดลง เมื่อตรวจสอบด้วยกล้องจุลทรรศน์จะเห็นเฟอร์ไรต์เป็นเม็ดเกรนสีขาวและขอบเกรนเป็นสีดำ



รูปที่ 2.5 โครงสร้างจุลภาคของเฟอร์ไรต์

เพิร์ลไลท์ (Pearlite)


เป็นโครงสร้างผสมระหว่างเฟอร์ไรต์และซีเมนไทต์ โดยทั่วไปเรียกว่า เฟลไลต์ เกิดจากปฏิกิริยาอูเทคตอยด์ ประกอบด้วยเฟอร์ไรต์เรียงสลับกับซีเมนไทต์ มีทั้งชนิดแผ่นและชนิดกลม เพิร์ลไลท์เกิดขึ้นทั้งในเหล็กและโลหะนอกกลุ่มเหล็กบางชนิด เมื่อตรวจสอบด้วยกล้องจุลทรรศน์กำลังขยายต่ำจะเห็นเพิร์ลไลท์เป็นแถบสีดำ เมื่อใช้กำลังขยายสูงจะเห็นเพิร์ลไลท์ประกอบด้วยเส้นสีดำสลับบนพื้นสีขาว เพิร์ลไลท์หยาบมีความแข็งประมาณ 170 BHN เพิร์ลไลท์ละเอียดมีความแข็งประมาณ 375 BHN



รูปที่ 2.6 โครงสร้างจุลภาคของเพิร์ลไลท์

ซีเมนต์ไทท์ (Cementite)

เป็นสารประกอบระหว่างเหล็กและคาร์บอน โดยมีปริมาณคาร์บอน 6.67% บางทีเรียกว่าคาร์ไบด์หรือเหล็กคาร์ไบด์ ที่ถูกต้องควรเรียกว่าซีเมนต์ไทท์ เพราะถ้าเรียกคาร์ไบด์อาจเข้าใจผิดเป็นคาร์ไบด์ระหว่างโลหะอื่นกับคาร์บอนเพราะคาร์ไบด์มีหลายชนิด (เหล็กคาร์ไบด์ ซิลิกอนคาร์ไบด์ โครเมียมคาร์ไบด์ ฯลฯ) หรือถ้าเรียกเหล็กคาร์ไบด์ก็ยังไม่ถูกต้องนักเพราะเหล็กคาร์ไบด์อาจหมายถึงเอ็ฟซีลอนคาร์ไบด์ก็ได้ ซีเมนต์ไทท์มีทั้งชนิดแผ่นดาบ่าย และกลม ถ้าเกิดรวมกันกับเฟอร์ไรท์จะกลายเป็นเฟลไลต์ ถ้าเกิดรวมกันกับเฟลไลต์จะกลายเป็นเลเดบูไรท์ เฉพาะซีเมนต์ไทท์ที่มีความแข็งแรงถึงประมาณ 350,000

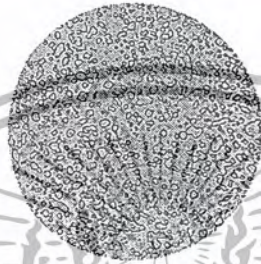

รูปที่ 2.7 โครงสร้างจุลภาคของซีเมนต์ไทท์

ออสเทนไนท์ (Austenite)

ออสเทนไนท์เป็นสารละลายของแข็งระหว่างเหล็ก - คาร์บอน มีโครงสร้างผลึกเป็น fcc หนึ่งหน่วยเซลล์ประกอบด้วยอะตอม 4 อะตอม ละลายคาร์บอนได้สูงสุด 2% ที่ 1130 องศาเซลเซียส (2066 องศาฟาเรนไฮต์) ที่ A_1 ละลายคาร์บอนได้ประมาณ 0.8% (ในเหล็กกล้าคาร์บอน) ออสเทนไนท์ในเหล็กกล้าคาร์บอนจะเริ่มเกิดขึ้นที่อุณหภูมิ A_1 และเกิดออสเทนไนท์อย่างสมบูรณ์ที่อุณหภูมิ A_3 และ A_{cm} (ต้องใช้เวลานาน) และที่อุณหภูมิต่ำออสเทนไนท์จะไม่เสถียรนอกจากในเหล็กกล้าผสมบางชนิด เช่น เหล็กกล้าไร้สนิมออสเทนไนติก เหล็กกล้าผสมแมงกานีสสูง (Ni-hard)



รูปที่ 2.8 โครงสร้างจุลภาคของออสเทนไนท์

เลเดบูไรท์ (Ledeburite)

คำว่าเลเดบูไรท์ในความหมายทั่วไป หมายถึง เลเดบูไรท์เปลี่ยนรูป หรือ Transformed ledburite ซึ่งเปลี่ยนแปลงจากโครงสร้างเลเดบูไรท์ ที่อุณหภูมิ A_1 ตามปฏิกิริยาแยกตัว

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้


โครงสร้างเลเดนไนท์เป็นยูเทคติกของระบบเหล็ก - คาร์บอน (4.3% C) ซึ่งเกิดขึ้นกับเหล็กหล่อเย็นเร็ว และเหล็กหล่อสีขาว



รูปที่ 2.9 โครงสร้างจุลภาคของเลเดนไนท์

เบนไนท์ (Bainite)

เบนไนท์เป็นโครงสร้างที่เกิดจากการชุบ มี 2 ชนิด คือเบนไนท์บน (Upper bainite) และเบนไนท์ล่าง (Lower bainite) เดิมทีเรียกเบนไนท์บนว่า ซอร์ไบท์ (Sorbite) และเบนไนท์ล่างว่า โทรุสไตท์ (troostite) มีลักษณะคล้ายมาร์เทนไซต์มาก ต่างกันที่เมื่อคั่นน้ำยาแล้วตรวจสอบด้วยกล้องจุลทรรศน์จะเป็นสีดำ (มาร์เทนไซต์เห็นเป็นสีน้ำตาลแก่) เบนไนท์มีลักษณะคล้ายขนนก (มาร์เทนไซต์ลักษณะคล้ายแท่งเข็ม) เบนไนท์เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของออสเทนไนท์ที่อุณหภูมิสูงกว่า M_s แต่ต่ำกว่าอุณหภูมิการเกิดเฟสโลไซต์ แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับส่วนผสมและปริมาณคาร์บอนในเหล็กและที่สำคัญที่สุดคือ ความสำคัญของเวลา - อุณหภูมิระหว่างการเย็นตัวของออสเทนไนท์ เบนไนท์เกิดขึ้นทั้งในเหล็กและโลหะนอกกลุ่มเหล็ก (เช่น ทองเหลืองเบต้า)

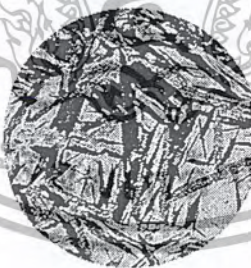

รูปที่ 2.10 โครงสร้างจุลภาคของเบนไนท์


มาร์เทนไซต์ (Martensite)

มาร์เทนไซต์เป็นโครงสร้างที่เกิดจากการเย็นตัวอย่างรวดเร็วของออสเทนไนท์ (ชุบ) ปกติจะมีลักษณะเป็นแท่งยาวคล้ายแท่งเข็มวางอยู่ไม่เป็นระเบียบทั่วเนื้อโลหะ มาร์เทนไซต์ที่เกิดจากการชุบเรียกว่า มาร์เทนไซต์ขาว เมื่อนำไปอบคืนไฟ (Temper) มาร์เทนไซต์จะเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลแก่เรียกว่า เเทมเปอร์มาร์เทนไซต์

มาร์เทนไซต์เกิดขึ้นโดยไม่เกิดการแพร่ (ของคาร์บอน) ดังนั้นการเกิดมาร์เทนไซต์จึงขึ้นอยู่กับอัตราการเย็นตัว ไม่ได้ขึ้นกับเวลาดังเช่น เฟสโลไซต์หรือเบนไนท์ อุณหภูมิเริ่มเกิดมาร์เทนไซต์เรียกว่า M_s (Martensite start)

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

อุณหภูมิที่เกิดมาร์เทนไซต์สมบูรณ์เรียกว่า M_f (Martensite finish) อุณหภูมิ M_s และ M_f จะสูงหรือต่ำแค่ไหนนั้นขึ้นอยู่กับส่วนผสมทางเคมีเหล็กบางชนิดมี M_s และ M_f ต่ำกว่าอุณหภูมิห้อง มาร์เทนไซต์อาจมีโครงสร้างผลึกหลายแบบ เช่นในเหล็กกล้าคาร์บอนปานกลางและสูงเกิดเป็นมาร์เทนไซต์ bct (body center tetragonal) ในเหล็กผสมจำพวก Fe-Ni, Fe-Ni-Cr เกิดเป็นมาร์เทนไซต์ bcc, ในเหล็ก Fe-Ni-Ti เกิดเป็นมาร์เทนไซต์ bct และในเหล็กกล้าแมงกานีสที่มี Mn มากกว่า 15% เกิดเป็นมาร์เทนไซต์ hcp

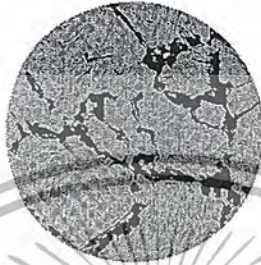

รูปที่ 2.11 โครงสร้างจุลภาคของมาร์เทนไซต์

2.2 คุณสมบัติและชนิดของพลาสติกที่ใช้ในการอัด

พลาสติกแบ่งออกเป็น 2 ชนิด

1. เทอร์โมเซตติง (Thermosetting)

พลาสติกชนิดนี้จะมีรูปทรงที่ถาวรเมื่อผ่านกรรมวิธีทางความร้อน ความดันหรือตัวเร่งปฏิกิริยา การขึ้นรูปทำได้ยาก และไม่สามารถหลอมเหลวนำกลับมาใช้ใหม่ได้ นอกจากนี้ยังมีความคงทนสูง รวมทั้งการใช้งานยังอยู่ในวงแคบ ทำให้ในปัจจุบันมีการใช้งานในอุตสาหกรรมเพียงไม่กี่ประเภท พลาสติกประเภทนี้ได้แก่ เมลามีน ฟีนอลิก ยูเรียฟอร์มมาดีไฮด์ โพลีเอสเตอร์ที่ไม่อิมตัว เป็นต้น โดยส่วนใหญ่จะใช้ทำผลิตภัณฑ์เครื่องครัวต่างๆ เช่น ถ้วยชาม หม้อห้อม กระจุม ชิ้นส่วนปลั๊กไฟ พลาสติกหล่อ เช่น ชิ้นส่วนในเครื่องบิน ที่คาดผม เป็นต้น เทอร์โมเซตติงมีหลายชนิดด้วยกันแต่ที่สำคัญและใช้กันอยู่ทั่วไปมีดังนี้คือ อะมิโน (Amino) ฟีนอลิก (Phenolic) โพลีเอสเตอร์ (Unsaturated Polyester Resin) ซิลิโคน (Silicone) ยูรีเทน (Urethane) หรือโพลียูรีเทน (Polyurethane)

2. เทอร์โมพลาสติก (Thermoplastics)

เทอร์โมพลาสติกเป็นพลาสติกที่สามารถนำกลับมาใช้ได้อีก หลังจากนำไปหล่อทำผลิตภัณฑ์แล้วเปรียบเสมือนน้ำแข็งเมื่อทำให้เย็นน้ำจะแข็งตัว เมื่อถูกความร้อนก็จะละลายและเมื่อทำให้เย็นก็จะกลับมาแข็งตัวอีกครั้ง และจะกลับไปกลับมาไม่มีที่สิ้นสุด เรียกว่า “Plastics With a Memory” พลาสติกประเภทนี้เมื่อได้รับความร้อน หรือความดันระหว่างกระบวนการขึ้นรูป จะเปลี่ยนแปลงสถานะทางกายภาพกล่าวคือ เมื่อได้รับความร้อนจะอ่อนนุ่มและเมื่อเย็นตัวลงจะแข็งตัว โดยที่โครงสร้างทางเคมีจะไม่เปลี่ยนแปลง ทำให้พลาสติกประเภทนี้มีคุณสมบัติที่สามารถนำกลับสู่ขบวนการซ้ำๆ ได้ นอกจากนี้ยังสามารถขึ้นรูปได้ง่าย ต้นทุนการผลิตต่ำและมีหลายชนิดที่สามารถนำมาใช้งานได้กว้างขวาง ปัจจุบันมีการนำไปใช้กันอย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น ของเด็กเล่น ดอกไม้ประดิษฐ์ ชิ้นส่วนรถยนต์ และผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ พลาสติกประเภทนี้ที่สำคัญ ได้แก่

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

โพลีเอทิลีน (PE) โพลีไวนิลคลอไรด์ (PVC) โพลีโพรพิลีน (PP) โพลีสไตรีน (PS) โพลีเอทิลีนฟทาเลต (PET) เป็นต้น ชนิดของเทอร์โมพลาสติกที่สำคัญและใช้งานอยู่โดยทั่วไปได้แก่ อะซีทัล (Acetals) อะคริลิก (Acrylic) ฟลูออโรคาร์บอน (Fluorocarbons) โพลีเอมีด (Polyamide) หรือไนลอน (Nylon) โพลีโอเลฟิน (Polyolefin) โพลีเอทิลีน (Polyethylene) โพลีสไตรีน (Polystyrene) เอบีเอส (ABS) ไวนิล (Vinyl) เซลลูลอส (Cellulose) โพลีคาร์บอเนต (Polycarbonate) ไอโอโนเมอร์ (Ionomer) โพลีเอมีด (Polyamide) โพลีซัลโฟน (Polysulfone) เอทิลีน ไวนิลอะซิเตต (EVA) โพลีเอสเตอร์ (Polyester)

ในโครงการฉบับนี้ใช้พลาสติกชนิด เทอร์โมเซตติง (Thermosetting) คือ ฟีนอลิก (Phenolic) พลาสติกชนิดนี้รู้จักกันในชื่อ เบคเคอไลท์ (Bakelite) ซึ่งมีทั้งชนิด เม็ด และ ผง คุณสมบัติเป็นพลาสติกที่มีน้ำหนักปานกลาง มีค่าความถ่วงจำเพาะ 1.25 - 1.55 มีความแข็งที่สุดชนิดหนึ่ง รับแรงดึงได้พอสมควร แต่รับแรงอัดได้ดีมาก รับแรงบิดงอได้น้อย คุณสมบัติทางไฟฟ้าอยู่ในขั้นดีทั้งไฟฟ้าความถี่สูงและต่ำ และทนความร้อนในสภาวะปกติประมาณ 71-82 องศาเซลเซียส หากผสมวัตถุทนความร้อนบาง ชนิดจะทนได้ถึง 200 องศาเซลเซียส ในสภาพที่อุณหภูมิต่ำหรือเย็น จะใช้ได้ และเป็นตัวนำความร้อนที่เลว ติดไฟได้ช้าและดับเอง คุณสมบัติทางเคมีพอกๆกับพลาสติกชนิดอื่นๆ คือทนกรดและด่างชนิดอ่อนได้ ไม่ทนกรดออกซิไดซิ่งและด่างแก่ ทนสารเคมีอื่นๆ เช่น น้ำ แอลกอฮอล์ ไขมัน เป็นต้น ปัจจุบันผลิตออกมาหลายสี คือ สีดำ สีน้ำตาลเข้ม สีฟ้า สีเขียว และ สี

2.3 การเตรียมการก่อนการอัดขึ้นงานด้วยพลาสติก

การเตรียมการก่อนการอัดขึ้นงานด้วยพลาสติกนั้น กำหนดปริมาณพลาสติก ให้ความร้อนแก่พลาสติกก่อนอัด ความดันที่ใช้ในการอัดพลาสติก ส่วนเคมีผลต่อขึ้นงานสำเร็จทั้งสิ้น

2.3.1 การกำหนดปริมาณพลาสติกต่อการทำงาน 1 ครั้ง

ในการผลิตขึ้นงานแต่ละชิ้นจะต้องกำหนดพลาสติกที่จะใช้ให้พอเหมาะ ซึ่งจะทำได้ขึ้นงานที่มีคุณภาพดี และไม่ต้องทำงานเพิ่มเติมมาก ถ้าใช้พลาสติกน้อยเกินไปจะทำให้ชิ้นงานไม่เต็มแบบหรือมีส่วนเปราะอยู่ ถ้าใช้พลาสติกมากเกินไปจะทำให้ใช้แรงในการอัดมากและจะไม่ได้ขนาดของชิ้นงานตามที่ต้องการ ซึ่งวิธีการกำหนดปริมาณพลาสติกมีอยู่ 2 วิธี คือ การกำหนดโดยปริมาตร และการกำหนดโดยน้ำหนัก จะเลือกใช้วิธีไหนขึ้นอยู่กับลักษณะของพลาสติกที่จะนำมาผลิต

1. การกำหนดโดยปริมาตร

การกำหนดโดยปริมาตรนั้นเป็นวิธีที่ใช้กันมากเพราะเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดโดยใช้กระบอกตวง ที่สำคัญก็คือบริษัทผู้ผลิตจะต้องประกันความหนาแน่นของฝุ่น การกำหนดโดยปริมาตรนั้นใช้ได้จำกัดเพราะระยะเวลาของการเติมลงในแม่แบบจะต้องสั้น มิฉะนั้นพลาสติกที่สัมผัสกับแม่แบบร้อนจะแข็งตัวก่อน โดยส่วนที่อยู่ตรงกลางยังไม่ร้อน

2. การกำหนดโดยน้ำหนัก

การกำหนดโดยน้ำหนักแน่นอนกว่าการกำหนดโดยปริมาตร แต่มีกรรมวิธีมากกว่าเหมาะกับพลาสติกที่มีสารเสริมเป็นเส้นหรือชั้นที่ไม่สามารถไหลเลื้อยได้ และไม่สามารถกำหนดโดยปริมาตรได้ การกำหนดโดย

น้ำหนัก ผู้ผลิตสารพลาสติกจะต้องควบคุมให้มีความหนาแน่นปรากฏ เพื่อป้องกันการคลาดเคลื่อนของปริมาณพลาสติกที่ใช้งานแต่ละครั้ง

2.3.2 การให้ความร้อนแก่พลาสติกก่อนอัด

ระยะเวลาการทำงานต่อวัฏจักรของการอัดขึ้นรูปพลาสติกนั้นขึ้นอยู่กับความหนาแน่นของผนังชิ้นงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เทอร์โมเซตติง เป็นตัวนำความร้อนที่เร็วและในการขึ้นรูปจะต้องให้ที่อุณหภูมิถึงจุดที่แข็งตัว ดังนั้นถ้าเดิมผงพลาสติกลงในแม่แบบ โดยตรงจะใช้เวลานานจึงร้อนถึงอุณหภูมิทำงานได้ เพื่อให้ระยะเวลาในการทำงานต่อวัฏจักรสั้นเข้า จึงควรมีการให้ความร้อนแก่พลาสติกก่อนนำเข้าแม่แบบ

วิธีให้ความร้อนแก่พลาสติกก่อนทำการอัดมีหลายวิธี

1. การให้ความร้อนด้วยเตาอบ

การให้ความร้อนด้วยเตาอบปกติจะใช้พลาสติกที่เป็นผงและชิ้นงานมีความหนาแน่นๆสามารถให้ความร้อนได้จนถึงประมาณ 100 องศาเซลเซียส ถ้าปล่อยพลาสติกไว้ในเตาอบมากเกินไป จะทำให้ขอบๆของพลาสติกเริ่มแข็งตัว มีส่วนที่ที่สามารถช่วยลดความชื้นออกจากพลาสติก ทำให้ผิวของงานเรียบร้อยดีขึ้น

2. การให้ความร้อนโดยเตา High Frequency

วิธีให้ความร้อนโดยเตาอบนั้นเป็นกรรมวิธีเก่าแก่ ปัจจุบันนิยมใช้เตาอบ High Frequency กันมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งการให้ความร้อนแก่ก้อนพลาสติกก่อนอัด หลักการคือ การใช้การสั่นสะเทือนทำให้เกิดการเสียดสีกันจนเกิดความร้อน อุณหภูมิที่ได้ขึ้นอยู่กับความหนาแน่นของก้อนพลาสติก และช่องว่างของอากาศ ข้อดีคือ จะใช้เวลาให้ความร้อนสั้นมากและร้อนทั่วถึงกัน

อุณหภูมิจะได้เท่าไรนั้นขึ้นอยู่กับระยะเวลาในการนำเอาก้อนพลาสติกออกจากเตาไปจนถึงเริ่มต้นอัดเวลายังสั้นเท่าไรอุณหภูมิยิ่งสูงขึ้นเท่านั้น อุณหภูมิปกติจะใช้ประมาณ 110 องศาเซลเซียส ข้อสำคัญก็คือ การทำงานจะต้องมีเครื่องมือควบคุมอุณหภูมิที่สามารถตั้งอุณหภูมิตามความต้องการได้


2.3.3 ความสำคัญของความดันที่ใช้ในการอัดพลาสติก

ความดันในการอัดพลาสติก นอกจากจะขึ้นอยู่กับ การให้ความร้อนก่อนการอัดแล้วยังขึ้นอยู่กับความสูง ความหนา รูปทรง ของชิ้นงาน และความเรียบของผิวแม่แบบนั้น คือ ความสูงของชิ้นงานยิ่งมากจะต้องใช้ความอัดสูง

ความหนาของชิ้นงานยิ่งมาก ยิ่งมีผลทำให้เกิดความฝืดในการไหลเข้าแทนที่ช่องว่างในแม่แบบ ซึ่งต้องใช้ความดันสูงขึ้น

รูปทรงก็มีผลทำให้ความดันเปลี่ยนแปลงคือ ถ้ารูปทรงของภาชนะที่เป็นเหลี่ยมหรือกลม จะทำให้การไหลเข้าแทนที่ช่องว่างในแม่แบบได้ไม่ดีก็จะต้องใช้ความดันสูงขึ้น

ความเรียบของผิวแม่แบบก็มีผลต่อความดันในการอัด ถ้าผิวของแม่แบบขรุขระต้องใช้ความดันสูงขึ้น ค่าความดันและอุณหภูมิในการใช้งานที่เหมาะสมนั้น นอกจากจะได้จากตารางข้อมูลและคำแนะนำจากบริษัทผู้ผลิตแล้ว ยังหาได้จาก การทดลองอัดก่อนการผลิต ซึ่งจำเป็นต้องกระทำอยู่แล้ว ในการผลิตทุกๆ ไป

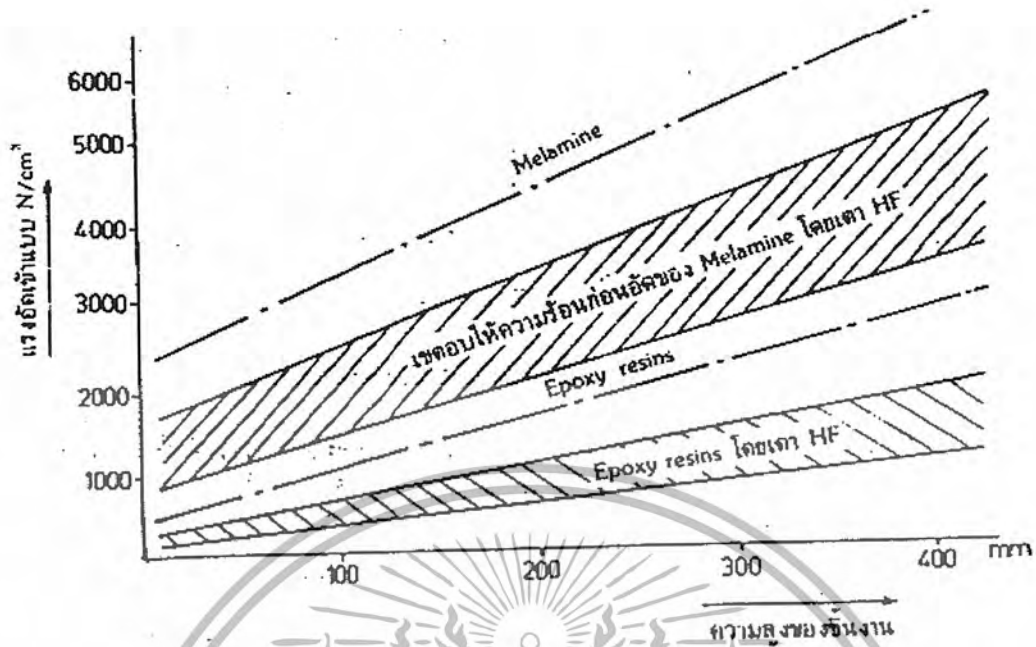

รูปที่ 2.12 กราฟความสัมพันธ์ระหว่างความดันอัดพลาสติกกับความสูงของชิ้นงาน

2.4 การควบคุมอุณหภูมิ

การควบคุมอุณหภูมินี้หมายถึงการควบคุมให้ของเหลวหรืออากาศ ซึ่งอยู่ในภาชนะนั้นให้มีอุณหภูมิคงที่ๆทำให้ค่าหนึ่งไม่ว่าสภาวะภายนอกของภาชนะที่ใดสิ่งที่ต้องการให้ควบคุมอุณหภูมิจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรก็ตาม เทคนิคหรือวิธีการควบคุมอุณหภูมิที่ทำกันในอุตสาหกรรมไม่ว่าจะเป็นห้องอบความร้อนหรือถังใส่ของเหลว สามารถแบ่งได้กว้างๆ 2 วิธี คือ การควบคุมแบบปิด-เปิด และการควบคุมสม่ำเสมอแบบเป็นสัดส่วน ซึ่งทั้ง 2 วิธีที่อาศัยการป้อนกลับของสัญญาณมาควบคุม แต่วิธีการของแต่ละแบบนี้จะแตกต่างกันออกไปตามความแม่นยำของอุณหภูมิที่ควบคุม

1. การควบคุมแบบปิด-เปิด หมายถึง การควบคุมให้อุณหภูมิที่จะควบคุมอยู่ใน “ ช่วงใดช่วงหนึ่ง ” เช่น เมื่ออุณหภูมิขึ้นถึงค่าสูงสุดที่ตั้งเอาไว้ เครื่องทำความร้อนก็จะหยุดทำงาน ทำให้อุณหภูมิของๆเหลวหรืออากาศที่จะควบคุมมีอุณหภูมิลดลงและเมื่ออุณหภูมิต่ำลงถึงอุณหภูมิต่ำสุดเครื่องก็จะทำงานอีกหน การควบคุมแบบนี้มักจะมีราคาถูกกว่า แบบการควบคุมสม่ำเสมอแบบเป็นสัดส่วน แต่ก็มีข้อเสีย คือ ความคาดเคลื่อนของอุณหภูมิก่อนข้างสูง การควบคุมแบบนี้ส่วนมากมักจะใช้ชิ้นส่วนทางกลเข้ามาเกี่ยวข้อง แต่บางครั้งก็มีพวกอิเล็กทรอนิกส์เข้ามาอยู่ด้วยเหมือนกัน

2. การควบคุมสม่ำเสมอแบบเป็นสัดส่วน หมายถึง การควบคุมให้เครื่องทำงานแปรผันไปตามอุณหภูมิของๆเหลวหรืออากาศที่จะควบคุมอย่างสม่ำเสมอ เช่น ถ้าอุณหภูมิของห้องควบคุมความร้อนห้องหนึ่งลดลงจากที่ต้องการเรื่อยๆทำความร้อนจะร้อนขึ้นเรื่อยๆเหมือนกัน จนทำให้อุณหภูมิห้องสูงขึ้นจนถึงที่ตั้งเอาไว้ใหม่ และคงอยู่ที่อุณหภูมินี้ต่อไป การควบคุมโดยวิธีนี้สามารถทำให้อุณหภูมิที่จะควบคุมใกล้เคียงกับที่ต้องการได้มากกว่าแบบปิด-เปิด แต่ราคาก็แพงกว่า และบางครั้งก็ต้องการถึงเสถียรภาพของระบบด้วยเหมือนกัน วิธีนี้โดยมากมักจะมีการใช้ไฟฟ้าหรืออิเล็กทรอนิกส์เข้ามาเกี่ยวข้องอยู่เสมอ

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

2.4.1 เทคนิคการควบคุมอุณหภูมิที่ร้อน

วิธีการควบคุมอุณหภูมิที่ร้อนนั้น สามารถทำได้หลายวิธีมากมายและทุกวิธีก็อาศัยหลักการป้องกันกลับจากตัวควบคุมอุณหภูมิมาควบคุมตัวทำความร้อนอีกทีหนึ่ง

2.4.1.1 การควบคุมอุณหภูมิโดยใช้สายตา การควบคุมแบบนี้บางครั้งก็เรียกว่า man – machine control ทั้งนี้เพราะจะใช้สายตาคอนคอยมองว่าอุณหภูมิขึ้นหรือลงถึงไหน ถ้าอุณหภูมิสูงไปบุคคลผู้นั้นก็จะปิดสวิทช์ (วงจรถัด) ไม่ให้ไฟเข้าไปยังตัวทำความร้อน สำหรับในงานอุตสาหกรรมแล้วการควบคุมอุณหภูมิแบบนี้จะไม่มีใครเขาทำกัน เพราะเสียทั้งเวลาและเงินเพื่อให้มาคอยดูระดับอุณหภูมิ

2.4.1.2 การควบคุมอุณหภูมิแบบปิด – เปิดอัตโนมัติ แบบนี้จะต่างกับแบบแรกตรงที่จะไม่มีคนเข้ามาเกี่ยวข้องกับตัวสวิทช์เลย วิธีการที่จะมาปิดสวิทช์เมื่ออุณหภูมิสูงเกินไป หรือเปิดสวิทช์เมื่ออุณหภูมิต่ำเกินไปนั้นทำได้มากมายหลายวิธี แล้วแต่ว่าวิธีไหนจะเหมาะสมกว่ากันดังต่อไปนี้

1. เทอร์โมมิเตอร์ สำหรับแบบนี้ นั้น จะใช้เทอร์โมมิเตอร์ ซึ่งมีลักษณะคล้ายๆเทอร์โมมิเตอร์วัดอุณหภูมิธรรมดา จะแตกต่างกันตรงที่จะมีลวดเหยียดอยู่ระหว่างปรอท ลวดทั้งสองเส้นนี้จะต่อไปยังรีเลย์ซึ่งจะทำหน้าที่ปิดเปิดสวิทช์ของตัวทำความร้อนอีกที เมื่ออุณหภูมิของของเหลวหรืออากาศต่ำกว่าปลายลวดด้านบนที่อยู่เข้าไปในปรอท ไฟก็จะเดินไม่ครบวงจรทำให้รีเลย์ไม่ทำงานสวิทช์ก็จะเปิด (วงจรถัด) และตัวทำความร้อนก็จะทำงานไปเรื่อยๆ แต่พออุณหภูมิสูงขึ้นปรอทก็จะขยายตัวขึ้นจนกระทั่งปรอทในท่อเล็กไปสัมผัสกับลวดเส้นบน ก็จะทำให้ไฟเดินครบวงจร รีเลย์ก็จะปิดสวิทช์ (วงจรถัด) ตัวทำความร้อน

2. เทอร์โมมิเตอร์และทูนแมเหล็ก หลักการทำงานของแบบนี้ต่างจากแบบที่แล้วเพียงเล็กน้อยตรงที่มีทูนแมหรือลูกลอยซึ่งเป็นแม่เหล็กลอยอยู่บนปรอท เมื่ออุณหภูมิสูงขึ้นตัวลูกลอยก็จะลอยขึ้นตามอุณหภูมิ เมื่อลอยสูงขึ้นมาถึงระดับสวิทช์ ตัวแม่เหล็กก็จะดูดสวิทช์รีเลย์ให้ปิด (วงจรถัด) ทำให้ตัวทำความร้อนหยุดทำงาน และเมื่ออุณหภูมิลดลงลูกลอยก็จะต่ำลงตามทำให้วงจรถัดใหม่ โดยปกติแล้วที่ตัวสวิทช์รีเลย์นี้มักจะมีสกรูหรือปุ่มคอยปรับตั้งอุณหภูมิ ดังนั้นแบบนี้จึงดีกว่าแบบแรกก็ตรงที่เปลี่ยนตั้งอุณหภูมิได้ โดยไม่ต้องเปลี่ยนปรอทตัวใหม่

3. เทอร์โมสแตท แบบนี้อาศัยการบิดตัวไม่เท่ากันของโลหะ 2 ชนิด (เรียกว่า bimetal) ซึ่งติดกันอยู่จากหลักที่ว่า โลหะจะขยายตัวขึ้นเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้น และจะขยายตัวได้มากเท่าไรนั้นขึ้นอยู่กับสัมประสิทธิ์การขยายตัวของโลหะแต่ละชนิด ดังนั้นถ้าเอาโลหะ 2 ชนิดที่มีสัมประสิทธิ์การขยายตัวไม่เท่ากันมาประกอบติดกัน และเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้นการบิดของโลหะ 2 ชนิดจะไม่เท่ากัน ทำให้แผ่นโลหะ 2 อันที่ประกอบกันนี้โค้งงอ ถ้าแผ่นโลหะ 2 ชนิดนี้โค้งงอจนกระทั่งหน้าสัมผัส (contact) ประคบติดกันก็จะทำให้ไฟเดินครบทั้งวงจร ซึ่งทำให้ตัวรีเลย์ปิด (วงจรตัวทำความร้อนเปิด) นี้จะตั้งอุณหภูมิได้โดยการตั้งสกรูของหน้าสัมผัสอีกด้านหนึ่ง

สำหรับโลหะ 2 ชนิดนี้ ชนิดหนึ่งจะเรียกว่าอินวาร์ (invar) ซึ่งเป็นโลหะผสมระหว่างนิกเกิลและเหล็ก (นิกเกิลผสม 36%) โลหะชนิดนี้มีค่าสัมประสิทธิ์การขยายตัวต่ำมาก ส่วนอีกชนิดหนึ่งนั้นจะเป็นโลหะผสมระหว่างทองแดง โครเมียม และเหล็กซึ่งมีสัมประสิทธิ์การขยายตัวสูง การที่แผ่นโลหะ 2 ชนิดนี้จะโค้งได้เร็วเท่าไรนั้นขึ้นอยู่กับความยาวที่เอามาประกบกันและสัมประสิทธิ์การขยายตัวของโลหะผสมทั้ง 2 ชนิด

ในบางครั้งเทอร์โมสแตทก็ถูกนำมาใช้กับการคุมอุณหภูมิต่ำ เพราะเมื่ออุณหภูมิต่ำลงตัวแผ่นโลหะ 2 ชนิดก็จะโค้งในทิศทางตรงกันข้ามเมื่อทำให้ร้อน ฉะนั้นถ้าเอาหน้าสัมผัสมาไว้ด้านตรงกันข้ามของรูป 6 ก็จะได้การปิด - เปิดคอมเพรสเซอร์ได้

การควบคุมแบบนี้บางครั้งอาจเกิดปัญหาการปิด - เปิดเร็วเกินไป และถ้าเกิดปัญหานี้ก็อาจจะใช้ด้านใด ด้านหนึ่งของหน้าสัมผัสเป็นแม่เหล็ก เพื่อหน่วงการ ปิด - เปิดให้ช้าลงได้

4. เทอร์โมสแตทแบบขด แบบนี้จะต่างกับกับแบบแรกตรงที่ใช้โลหะที่มีสัมประสิทธิ์การขยายตัวชนิด เดียว แทนที่จะใช้โลหะผสม 2 แผ่นประกบกัน เมื่ออุณหภูมิสูงขึ้น โลหะผสมก็จะยืดยาว แต่เนื่องจากมันขดอยู่จึง ทำให้ปลายยืดยาวตามแนวเส้นรอบวง ที่ปลายโลหะนี้จะมีส่วนที่ปรอทติดอยู่ เมื่อขดนี้ยาวมากขึ้นตัวสวิทช์ปรอท ก็จะเอียงจนกระทั่งปรอทไปเชื่อมต่อดั่วทั้งสอง ทำให้ไฟฟ้าในวงจรจร รีเลย์ก็จะทำงานทำให้ตัวความร้อนหยุด ทำงาน

ตัวเทอร์โมสแตทแบบขดนี้ก็มีการควบคุมความเย็นเหมือนกัน แต่ทำงานกลับกันเพราะโลหะจะหด ตัวเมื่ออุณหภูมิเย็นลง

5. เทอร์โมสแตทแบบแผ่น (Snap Action Thermostats) สำหรับแบบนี้จะมีลักษณะแตกต่างกันจาก 2 แบบ ที่แล้ว คือ แทนที่จะเป็นเส้นหรือเป็นแท่งก็มีลักษณะเป็นแผ่นกลม แผ่นนี้จะสอดอยู่ระหว่างร่อง และตรงกลาง แผ่นก็มีหน้าสัมผัส ตัวแผ่นเทอร์โมสแตทจะเป็นโลหะผสม 2 แบบ เหมือนเทอร์โมสแตทแบบแรกเมื่ออุณหภูมิ สูงขึ้นแผ่นโลหะก็จะยืดยาวตามแนวรัศมี ทำให้มีขนาดใหญ่ขึ้น แต่เนื่องจากตามขอบของโลหะนี้ถูกกรอบกัน เอาไว้จึงทำให้แผ่นโลหะนี้โค้งงอขึ้น ตัวหน้าสัมผัสก็จะแอ้ออก และเมื่ออุณหภูมิลดลงหน้าสัมผัสก็จะประกบกัน ใหม่ เทอร์โมสแตทแบบนี้สามารถใช้ได้กับการควบคุมอุณหภูมิเย็นได้ โดยการกลับแผ่น โลหะ 2 ชนิด ดังนั้น เมื่ออุณหภูมิเย็นลง หน้าสัมผัสก็จะเปิดออก ในกรณีที่ต้องการจะตั้งอุณหภูมิสามารถทำได้โดยใช้หน้าสัมผัสตัว เป็นสกรูแทน สกรูนี้จะหมุนเอียงขึ้นลงได้

6. เทอร์โมสแตทแบบคูรี (Curie Point Thermostats) จากปรากฏการณ์ที่ว่าโลหะที่แม่เหล็กสามารถดูดติด มี อำนาจการดูดแม่เหล็กลดลงเมื่ออุณหภูมิเพิ่มขึ้น และมีอำนาจการดูดแม่เหล็กเพิ่มมากขึ้นเมื่ออุณหภูมิลดลง จึง สามารถนำมาใช้ในการควบคุม อุณหภูมิได้ ปรากฏการณ์นี้จะรู้จักกันในชื่อ Curie Point โดยมากแล้ว โลหะที่นำมาให้ เป็นแม่เหล็กคูรีมักทำมาจากเหล็กหล่อ และนำมาควบคุมอุณหภูมิได้เมื่ออุณหภูมิต่ำกว่าที่ดึงเอาไว้อำนาจแม่เหล็ก ที่กระทำกับเหล็กหล่อก็จะมาก และคูรีให้หน้าสัมผัสประกบติดกัน แต่พออุณหภูมิสูงขึ้นแรงดูดจากอำนาจ แม่เหล็กก็จะลดลง สปริงก็จะดึงคืบทำให้หน้าสัมผัสแยกออกจากกัน สำหรับเทอร์โมสแตทแบบนี้ก็นำมาใช้ กับการควบคุมอุณหภูมิที่เย็นได้เช่นกัน

2.4.2 เทคนิคการนำอุปกรณ์ที่ทำจากสารกึ่งตัวนำ หรือเทอร์โมคัปเปิล (Thermocouple) หรือ RTD (Resistance Temperature Delector) มาใช้ควบคุมไปกับระบบควบคุม

เทคนิคการนำอุปกรณ์ที่ทำจากสารกึ่งตัวนำ หรือเทอร์โมคัปเปิล (Thermocouple) หรือ RTD (Resistance Temperature Delector) มาใช้ควบคุมไปกับระบบควบคุม ซึ่งมักเป็นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ รีเลย์ หรือ อื่นๆ แล้วแต่ว่าเป็นการควบคุมประเภทไหน การควบคุมโดยอาศัยอุปกรณ์ทางไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์นั้น โดยมากแล้ว จะประกอบด้วยส่วนสำคัญ 2 ส่วน คือ ตัวหรือระบบควบคุม และตัววัดอุณหภูมิ ในกรณีนี้ตัววัด อุณหภูมิอาจจะให้สัญญาณออกมาอยู่ในรูปความต่างศักย์ หรือไม่ก็ในรูปการเปลี่ยนแปลงความต้านทานบ้าง ทั้ง การเปลี่ยนแปลงของความต่างศักย์และความต้านทาน จะมีผลทำให้อินพุตที่ป้อนเข้าตัวควบคุมเปลี่ยนแปลงไป ตามขนาดของมัน และเอาที่พุทที่ได้จากตัวควบคุมก็จะถูกนำไปใช้ควบคุมตัวนำความร้อนอีกทีหนึ่ง ภายใน

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้


ระบบควบคุมนั้น โดยมากจะประกอบด้วยอุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์ เช่น รีเลย์ ทรานซิสเตอร์ ไอซี เป็นต้น อุปกรณ์เหล่านี้สามารถถูกนำมาใช้ได้ทั้งระบบเปิดปิด และระบบควบคุมสม่ำเสมอ แล้วแต่ว่าวงจรจะเป็นอย่างไร

ตัววัดอุณหภูมิที่นิยมใช้ควบคุมคู่ไปกับตัวควบคุมมีอยู่ด้วยกัน 3 อย่าง คือ

1). เทอร์โมคัปเปิล การทำงานของตัววัดอุณหภูมิชนิดนี้อาศัยหลักการที่ว่า ถ้านำวัตถุ 2 ชนิดมาโยงให้ปลายต่อกัน และถ้าอุณหภูมิที่ปลายทั้งสองต่างกันก็จะเกิดกระแสไฟฟ้าไหล ดังนั้นถ้าสามารถวัดกระแสไฟฟ้าที่ไหลได้ก็สามารถทราบอุณหภูมิได้

2). RTD (Resistance Temperature Delector) ตัววัดอุณหภูมิประเภทนี้มักทำจากโลหะพวกทองแดง นิกเกิล และทองคำขาว โลหะพวกนี้จะให้ค่าความต้านทานเปลี่ยนแปลงไปตามอุณหภูมิค่อนข้างมาก โดยเฉพาะทองคำขาว ซึ่งปัจจุบันใช้เป็นตัววัดอุณหภูมิกันมากเพราะความต้านทานที่เปลี่ยนมีความสัมพันธ์เชิงเส้นกับอุณหภูมิ และให้ค่าความเปลี่ยนแปลงของความต้านทานสูงกว่าโลหะที่เหลือ

3). เทอร์มิสเตอร์ (Thermistor) ตัววัดอุณหภูมิประเภทนี้ทำมาจากสารกึ่งตัวนำ ซึ่งให้ค่าความต้านทานลดลงเมื่ออุณหภูมิเพิ่มขึ้น ค่าความต้านทานที่เปลี่ยนไปตามอุณหภูมิของเทอร์มิสเตอร์นี้ (คือค่า sensitivity) มีค่าสูงมาก แต่ความต้านทานที่เปลี่ยนนี้ไม่แปรผันเชิงเส้นกับอุณหภูมิ จึงนิยมใช้ในการวัดและควบคุมในช่วงอุณหภูมิที่แคบ ถ้าต้องการใช้เทอร์มิสเตอร์ในการวัดอุณหภูมิจำเป็นต้องรู้ช่วงอุณหภูมิที่วัดอย่างประมาณก่อนแล้วค่อยมาเลือกเทอร์มิสเตอร์มาใช้ให้เหมาะกับช่วงอุณหภูมินั้น โดยมากแล้วถ้าต้องการใช้วัดช่วงอุณหภูมิอย่างเดียวก็นิยมใช้ RTD มากกว่า เทอร์มิสเตอร์ เพราะ RTD ให้ความถูกต้องได้สูงกว่า แต่สำหรับการควบคุมอุณหภูมิโดยอาศัยการป้อนกลับแล้ว สามารถนำเทอร์มิสเตอร์มาใช้ได้ เพราะอุณหภูมิที่ทำงานจะไม่แตกต่างไปจากที่ต้องการมาก และยังมีราคาถูก

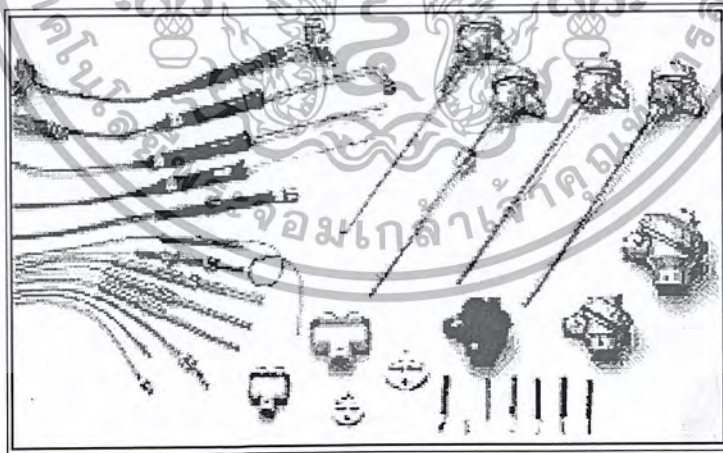


รูปที่ 2.13 เทอร์โมคัปเปิลและ RTD

2.5 ชุดควบคุม

ในโครงการ ได้มีการนำเอาอุปกรณ์ทางไฟฟ้าต่างๆมาใช้ เพื่อสามารถควบคุมอุณหภูมิที่จะใช้ในการหลอมผงเบคเคอไลต์ (Bakelite)

2.5.1 รีเลย์ (Relay)

ในวงจรควบคุม ไม่สามารถใช้สวิตช์เพียงอย่างเดียวในการควบคุมจำเป็นต้องนำรีเลย์เข้ามาช่วย เพราะภายในตัวของรีเลย์จะมีหน้าสัมผัสจำนวนหลายชุดอยู่ภายใน จึงสามารถใช้ควบคุมงานที่ยุ่งยากได้ รีเลย์เป็นสวิตช์ที่ทำงานโดยอาศัยอำนาจแม่เหล็ก ไฟฟ้าช่วยให้เกิดการตัดต่อวงจรควบคุม

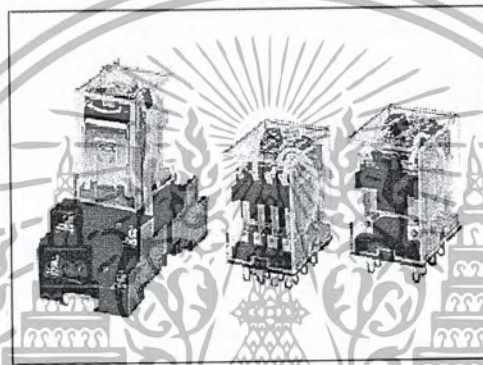

รูปที่ 2.14 รีเลย์

โครงสร้างรีเลย์ประกอบด้วยวงจรหลัก 2 ชุด ชุดหนึ่งถูกยึดติดอยู่กับที่โดยจะมีขดลวดพันอยู่รอบๆเพื่อสร้างสนามแม่เหล็กในกรณีที่มีกระแสไฟไหลผ่านขดลวดและจะทำให้เกิดแรงดูดได้ สำหรับแกนเหล็กอีกชุดหนึ่งจะเป็นส่วนที่เคลื่อนที่ได้ โดยแกนเหล็กชุดนี้จะมีหน้าสัมผัสยึดติดอยู่


หลักการทำงาน ในสภาวะปกติแกนเหล็กทั้งสองชุดจะถูกดันออกมาจากกันด้วยแรงสปริง ชุดของหน้าสัมผัสในสภาวะนี้จะเรียกว่า ชุดหน้าสัมผัสปกติเปิด ในกรณีที่ชุดหน้าสัมผัสแยกออกจากกัน และหน้าสัมผัสปกติปิดในกรณีที่หน้าสัมผัสต่อกัน เมื่อมีกระแสไฟฟ้าไหลเข้าขดลวดที่พันอยู่รอบๆแกนเหล็ก จะทำให้แกนเหล็กกลายเป็นแม่เหล็กดูด แกนเหล็กชุดเคลื่อนที่ ทำให้ชุดของหน้าสัมผัสเปลี่ยนการทำงานทันที คือ ชุดหน้าสัมผัสที่ติดกันจะแยกออกจากกัน และชุดหน้าสัมผัสที่แยกจากกันก็จะต่อกัน หรืออาจจะสรุปง่ายๆได้ว่าชุดหน้าสัมผัสจะเปลี่ยนเป็นจากปิดจะเปลี่ยนเป็นเปิด และหากไม่มีกระแสไหลเข้าขดลวด ชุดหน้าสัมผัสก็จะคืนกลับสู่ตำแหน่งเดิม

2.5.2 รีเลย์ตั้งเวลา (Timer Relay)

รีเลย์ตั้งเวลา เป็นสวิตช์ที่ทำงานโดยอาศัยการหน่วงเวลาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือระบบมอเตอร์ไฟฟ้า รีเลย์ตั้งเวลานี้มีหลายแบบ แบบที่นิยมใช้กันอยู่อย่างแพร่หลายมีอยู่ 2 ชนิดด้วยกัน คือ แบบหน่วงเวลาตอน

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา ๑๙ ต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

มีสัญญาณ (On Delay) และแบบหน่วงเวลาตอนตัดสัญญาณ (Off Delay) ซึ่งในโครงการนี้ใช้แบบหน่วงเวลาตอนมีสัญญาณ (On Delay)

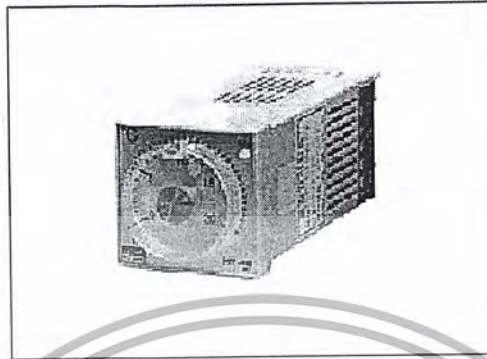

รูปที่ 2.15 รีเลย์ตั้งเวลา (Time Relay)

2.5.3 ฮีตเตอร์ (Heater)

ฮีตเตอร์เป็นอุปกรณ์ที่ทำความร้อนในอุตสาหกรรม ที่มีหลักการพื้นฐานคือ เมื่อมีกระแสไหลผ่านลวดตัวนำที่มีค่าความต้านทานสูง ลวดตัวนำจะร้อน ดังนั้นลวดที่ใช้ผลิตฮีตเตอร์จะต้องมีคุณสมบัติเหนียวและทนอุณหภูมิสูงได้ เช่น ลวด Kanthal (นิกเกิล : โครเมียม / 80 : 20) จะทนอุณหภูมิได้ถึง 1250 องศาเซลเซียส ส่วนประกอบในการผลิตฮีตเตอร์มีดังนี้


ฉนวนแมกนีเซียมออกไซด์ (MgO) มีค่านำไฟฟ้าต่ำแต่นำความร้อนได้มาก ทำหน้าที่กั้นกลางระหว่างลวดฮีตเตอร์กับปลอกโลหะ เพื่อป้องกันไม่ให้กระแสรั่ว (Leak Current) จากลวดฮีตเตอร์ออกไปยังผิวโลหะ จุดสำคัญคือห้ามมีความชื้นในฉนวนเด็ดขาดเพราะจะทำให้ค่าการนำไฟฟ้าสูงขึ้น หากมีความชื้นแก้ไขได้โดยการอบในเตาอบฉนวนความร้อน (Insulation Tester) เป็นเครื่องทดสอบความเป็นฉนวนของฮีตเตอร์เพื่อให้แน่ใจว่าการใช้งานจริงจะไม่มีกระแสรั่วจากลวดฮีตเตอร์สู่ผิวโลหะ ซึ่งอาจเป็นอันตรายแก่ผู้ใช้ได้

ฮีตเตอร์แบ่งตามลักษณะการใช้งานที่แตกต่างกัน ดังต่อไปนี้

1. ฮีตเตอร์แห้ง ใช้ให้ความร้อนแก่วัสดุที่เป็นของแข็ง เช่น เหล็ก และ โลหะต่างๆ ตัวอย่างการใช้งาน เช่น งานบรรจุหีบห่อ งานขึ้นรูปพลาสติก
2. ฮีตเตอร์ครีปและฮีตเตอร์ท่อกลม ใช้ให้ความร้อนกับอากาศ เช่น ในเตาอบ ห้องอบแห้ง
3. ฮีตเตอร์จุ่มหรือฮีตเตอร์ต้มน้ำ ใช้ให้ความร้อนกับของเหลวทุกชนิด ตัวอย่างการใช้งาน เช่น งานต้มน้ำ ต้มน้ำมัน งานผสมสาร
4. บอบบิ้นฮีตเตอร์ ใช้ให้ความร้อนของเหลวเหมือนฮีตเตอร์จุ่ม
5. ฮีตเตอร์อินฟราเรด ใช้ให้ความร้อนแก่วัสดุโดยไม่ต้องสัมผัสโดยตรง ไม่เหมาะกับวัตถุที่มีลักษณะมันวาว เนื่องจากวัสดุมันวาวจะมีคุณสมบัติสะท้อนแสงทำให้ไม่สามารถดูดซับรังสีอินฟราเรด ได้อย่างเต็มที่ ใช้ติดตั้งในเตาอบ หรือเหนือคอนเวเยอร์ก็ได้
6. ฮีตเตอร์รัศมีท่อ ใช้ให้ความร้อนกับของเหลวที่อยู่ในท่อหรือถึงรูปทรงกระบอกโดยรัศจากด้านนอก

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

7. ฮีตเตอร์แผ่น ใช้ให้ความร้อนโดยแนบกับวัตถุโดยตรงสามารถออกแบบให้เป็นรูปทรงใดๆก็ได้
ในโครงการนี้ใช้ฮีตเตอร์แบบรัดท่อ

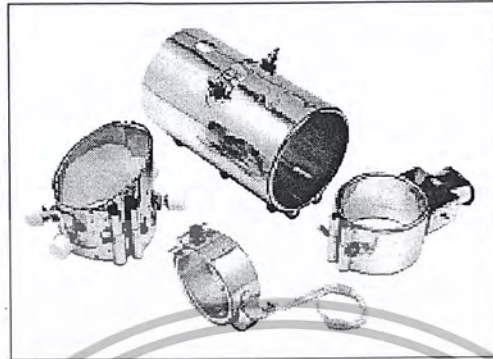

รูปที่ 2.16 ฮีตเตอร์แบบรัดท่อ

2.5.4 เทอร์โมคัปเปิล (Thermocouple)

เทอร์โมคัปเปิล คือ โลหะ 2 ชนิดต่างกันที่นำมาเชื่อมปลายเข้าด้วยกันที่ด้านหนึ่งซึ่งเป็นด้านที่ใช้วัดอุณหภูมิ ส่วนอีกด้านหนึ่งต่อเข้ากับอุปกรณ์ใช้งาน เช่น เครื่องควบคุมอุณหภูมิ เครื่องบันทึกอุณหภูมิ เป็นต้น เทอร์โมคัปเปิล ถูกแบ่งออกเป็นชนิดต่างๆตามการจับคู่ของโลหะที่แตกต่างกัน ทำให้มีคุณสมบัติในการใช้หลากหลายตามความเหมาะสมของงาน ประเภทของเทอร์โมคัปเปิล ตามมาตรฐาน ANSI ได้แบ่งเทอร์โมคัปเปิลเป็น 7 ประเภท ตามวัสดุของสายเทอร์โมคัปเปิล

ตารางที่ 2.1 ประเภทของเทอร์โมคัปเปิลตามมาตรฐาน ANSI

ประเภท	วัสดุด้านบวก	วัสดุด้านลบ	อุณหภูมิสูงสุด(°C)
B	platinum - 30% rhodium	platinum- 6% rhodium	1700
E	nickel - 10% rhodium	constantan	870
J	iron	constantan	760
K	nickel - 10% chromium	nickel - 5% aluminum or silicon	1260
R	platinum - 13% rhodium	platinum	1480
S	platinum - 10% rhodium	platinum	1480
T	copper	constantan	370

Constantan คือ โลหะผสม 45% nickel - 55% copper

อุณหภูมิสูงสุดขึ้นอยู่กับขนาดของสายเทอร์โมคัปเปิลด้วย อุณหภูมิสูงสุดที่แสดงในตาราง สำหรับสายเทอร์โมคัปเปิลขนาดเบอร์ 8 AWG (3.25 mm.) ยกเว้นประเภท B, R และ S เป็นเบอร์ 24 (0.51 mm.) อุณหภูมิสูงสุดที่กำหนดนี้เป็นกรณีที่ตัวเทอร์โมคัปเปิลมีท่อป้องกัน หรือบรรจุอยู่ในท่อปลายปิด โดยเทอร์โมคัปเปิลมีอายุใช้งานยาวพอสมควร ในการใช้งานจริงอาจมีบางขณะที่อุณหภูมิสูงกว่าที่กำหนดในตารางนี้ได้


ตารางที่ 2.2 ลักษณะสภาพของการใช้งานและข้อจำกัดของเทอร์โมคัปเปิล

ประเภทของเทอร์โมคัปเปิล	ลักษณะสภาพของการใช้งานและข้อจำกัด
ประเภท B	<ul style="list-style-type: none"> - ใช้งานต่อเนื่องในสภาพแวดล้อม oxidising หรือ inert ถึง 1760 ° C - ใช้งานระยะสั้นในสุญญากาศ - ไม่ควรใช้ในสภาพแวดล้อม Reducing หรือมีไอของโลหะหรืออะโลหะ เว้นแต่จะมีท่อป้องกันที่ไม่ใช่โลหะ
ประเภท E	<ul style="list-style-type: none"> - ใช้งานต่อเนื่องในสภาพแวดล้อม oxidizing หรือ inert ถึง 870 ° C - ใช้งานได้ดีสำหรับอุณหภูมิต่ำกว่าศูนย์ถึง -250 ° C เนื่องจากไม่มีปัญหาของการสุกร่อนจากความชื้น อย่างไรก็ตามช่วงอุณหภูมินั้นไม่มีมาตรฐานจำกัดค่าคลาดเคลื่อน สำหรับเทอร์โมคัปเปิลประเภทนี้ - ในสภาพแวดล้อม Reducing หรือสภาพแวดล้อมที่มีกำมะถันจะต้องมีท่อป้องกันที่เหมาะสม
ประเภท J	<ul style="list-style-type: none"> - ใช้งานต่อเนื่องในสภาพแวดล้อม oxidizing, reducing, inert หรือสภาพสุญญากาศ ถึง 760 ° C - สายเทอร์โมคัปเปิลเปลือยไม่ควรใช้ในสภาพที่มีกำมะถัน และอุณหภูมิสูงกว่า 540 ° C - ใช้ได้ในอุณหภูมิต่ำกว่าศูนย์ถึง -200 ° C แต่มีข้อจำกัดด้านความละเอียด ถูกต้องเช่นเดียวกับประเภท E
ประเภท K	<ul style="list-style-type: none"> - ใช้งานต่อเนื่องในสภาพแวดล้อม oxidizing หรือ inert ถึง 1260 ° C - ใช้งานมากที่สุดในช่วงอุณหภูมิเกิน 540 ° C - ใช้งานได้ดีที่อุณหภูมิต่ำกว่าศูนย์ถึง -250 ° C แต่มีข้อจำกัดเช่นเดียวกับประเภท E
ประเภท R , S	<ul style="list-style-type: none"> - สภาพการใช้งาน โดยทั่วไปเหมือนประเภท B แต่อุณหภูมิสูงสุดต่ำกว่าประเภท B และความละเอียดถูกต้องที่อุณหภูมิสูงๆจะสู้ประเภท B ไม่ได้
ประเภท T	<ul style="list-style-type: none"> - ใช้งานได้ดีที่อุณหภูมิต่ำกว่าศูนย์ถึง -250 ° C ไม่มีปัญหาการสุกร่อนจากความชื้น และยังเป็นเทอร์โมคัปเปิลประเภทเดียวที่มีมาตรฐานจำกัดความคลาดเคลื่อนสำหรับอุณหภูมิในช่วงนี้ - ใช้งานต่อเนื่องในสภาพแวดล้อม oxidizing , reducing หรือ inert ถึง 370 ° C

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

2.5.5 เครื่องวัดและควบคุมอุณหภูมิแบบดิจิตอล (Temperature Controller)

ใช้ร่วมกับเทอร์โมคัปเปิลเป็นอินพุต แสดงผลเป็นแบบดิจิตอลสามารถตั้งโปรแกรมควบคุมอุณหภูมิได้ ซึ่งในโครงการนี้ใช้เครื่องวัดและควบคุมอุณหภูมิแบบดิจิตอล (Temperature Controller) รุ่น CAL 9900

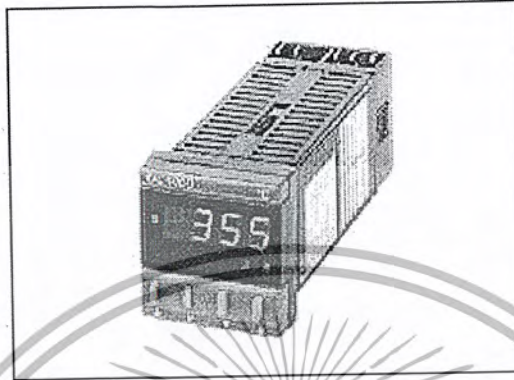


รูปที่ 2.17 เครื่องวัดและควบคุมอุณหภูมิแบบดิจิตอล

2.5.6 สวิตช์ (Switch)

ในโครงการได้มีการนำสวิตช์ไฟฟ้ามาควบคุมวงจรภายในตัวเครื่อง ซึ่งมี 2 ประเภทคือ สวิตช์ไฟฟ้ากดธรรมดา, สวิตช์ค้างตำแหน่ง ซึ่งเป็นสวิตช์แบบปกติเปิด (Normally Open Switch) ทั้งสองประเภท

1. สวิตช์ไฟฟ้ากดธรรมดา (Push button Switch)


สวิตช์แบบนี้ในสภาวะปกติ กระแสไฟจะไม่สามารถไหลจากด้านหนึ่งมายังอีกด้านหนึ่งได้ การใช้งานเมื่อมีแรงกดกระแสไฟจะไหลผ่านได้ เมื่อปล่อยกระแสไฟจะไหลผ่านไม่ได้เหมือนเดิม

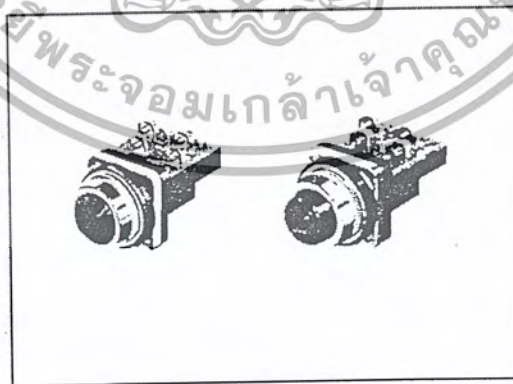

รูปที่ 2.18 สวิตช์ไฟฟ้ากดธรรมดา (Push button Switch)

2. สวิตช์ค้างตำแหน่ง (Toggle Switch)

เมื่อกดสวิตช์กระแสไฟจะไหลผ่านจากด้านหนึ่งไปยังอีกด้านหนึ่งได้ แล้วตัวสวิตช์จะค้างตำแหน่งอยู่ ไม่คืนตัวหรือดึงกลับไปยังสภาวะที่ตำแหน่งที่กระแสไฟไหลผ่านไม่ได้ ถ้าจะให้คืนสภาพเดิมที่กระแสไฟไหลผ่านไม่ได้ ต้องกดซ้ำที่ตัวสวิตช์เดิมนั้น ซึ่งสวิตช์แบบนี้มีทั้งแบบ กด บิด ญอญแจ โยก เป็นต้น

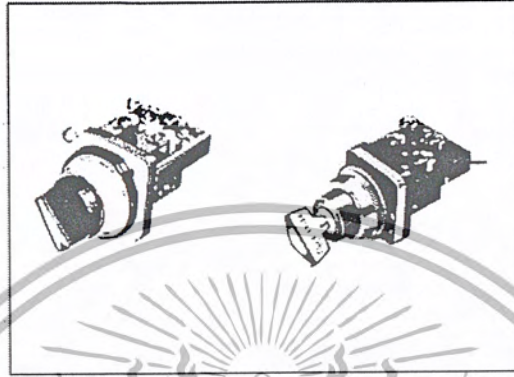

รูปที่ 2.19 สวิตช์ค้างตำแหน่ง (Toggle Switch)

บทที่ 3

การออกแบบและการดำเนินงาน

3.1 แนวคิดในการออกแบบ

เนื่องจากต้องการนำชิ้นงานไปทดสอบในห้องปฏิบัติการทางโลหวิทยา จึงออกแบบให้แบบชิ้นงานตัวอย่างมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 3 ขนาด คือ 25 30 และ 35 มิลลิเมตร เพื่อสามารถเลือกใช้ให้เหมาะสมกับชิ้นงานโลหะและเครื่องมือทดสอบ ชุดโมลด์จึงออกแบบให้มี 3 ขนาดสามารถถอดเปลี่ยนได้ วัสดุที่ใช้ทำโมลด์เป็นเหล็กเพลงานร้อน SKD 61 ทำการอบชุบแข็งที่อุณหภูมิ 1060 องศาเซลเซียส โดยมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางนอก 50 มิลลิเมตร เท่ากันทั้ง 3 แบบ ส่วนขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางในของ โมลด์ที่ไว้เติม ผงเบคเคอไลต์ จะมีขนาดที่แตกต่างกันออกไปตามขนาดของชิ้นงานตัวอย่าง เช่น ถ้าชิ้นงาน โลหะมีขนาดเล็กควรเลือกใช้โมลด์ขนาดเล็ก หรือ ชิ้นงาน โลหะมีขนาดใหญ่ ก็ควรเลือกใช้โมลด์ที่มีขนาดใหญ่ขึ้นตามความเหมาะสม เป็นต้น ในส่วนการเลือกใช้แม่แรงไฮดรอลิกนั้น ลัดจากแรงที่ใช้อัดแบบชิ้นงานตัวอย่างที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางใหญ่สุด ได้ขนาด 6 ตัน มีเกจวัดความดันแรงในการอัดขึ้นรูป ชิ้นงานตัวอย่าง การให้ความร้อนหลอมผงเบคเคอไลต์ใช้อุณหภูมิ 150 องศาเซลเซียส ตัวทำความร้อนเลือกใช้ฮีตเตอร์แบบรีดท่อควบคุมด้วยเครื่องวัดและควบคุมอุณหภูมิ (Temperature Controller) สามารถปรับตั้งอุณหภูมิได้ตามความต้องการ มีรีเลย์ตั้งเวลาเพื่อตั้งเวลาในการแข็งตัวของผงเบคเคอไลต์

3.1.1 การคำนวณหาขนาดแม่แรงไฮดรอลิก

เนื่องจากชิ้นงานตัวอย่างที่ได้ในโครงการนี้ใช้หลักการตั้งชิ้นงานด้วยความร้อนและแรงดัน ซึ่งส่วนประกอบสำคัญได้แก่ ระบบแรงดัน ซึ่งใช้ลมหรือน้ำมันเป็นชุดต้นกำลัง

ในโครงการนี้เลือกใช้แม่แรงไฮดรอลิกเป็นชุดต้นกำลังและนำไปประกอบติดตั้งกับเกจวัดแรงดันความดันในการอัดชิ้นงาน

$$= 214 - 295 \text{ kg/cm}^2$$

จากสูตร

$$F = \sigma \times A$$

(3.1)

ชิ้นงานมีขนาด $\varnothing 2.5 \text{ cm}$, $\varnothing 3.0 \text{ cm}$ และ $\varnothing 3.5 \text{ cm}$.

$$\sigma_{\text{MAX}} = 295 \text{ kg/cm}^2, F_{2.5} = 1448 \text{ kg}, F_{3.0} = 2085 \text{ kg} \text{ และ } F_{3.5} = 2823 \text{ kg}$$

แรงที่กระทำกับชิ้นงานสูงสุด = 2823 kg.

จาก

$$\text{แรงที่กระทำกับชิ้นงานสูงสุด} = 2823 \text{ kg.}$$

$$\text{ถ้าใช้ขนาดความถี่ในการใช้งาน} = 2$$

$$\text{ขนาดของแม่แรงที่เลือกใช้สูงสุด} = 2823 \times 2$$


$$= 5646 \text{ kg.}$$

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ควรเลือกใช้ขนาดของแม่แรง = 6000 kg.
= 6 Ton

3.1.2 การเลือกใช้เกจวัดความดันและการติดตั้งเข้ากับชุดแม่แรงไฮโดรลิก

เกจวัดความดันใช้เป็นตัวบอกค่าความดันของน้ำมันในระบบไฮโดรลิก ซึ่งทำได้ง่ายโดยการต่อท่อ น้ำมันเข้าทางรูส่วนล่างของเกจ เมื่อมีแรงดันขึ้นในระบบ เข็มของเกจวัดความดันจะชี้บอกค่าได้ทันที โดยมีสเกลบอกค่าของความดัน ในการติดตั้งชิ้นงานด้วยแรงดันนั้น เกจวัดความดันเป็นอุปกรณ์หนึ่งที่จะช่วยให้การอัดพลาสติกเข้าแบบงานเป็นไปโดยดี คือ เกจวัดความดันเป็นเครื่องวัดความดันที่เหมาะสมในการอัดผงเบคเคอไลต์ ที่ถูกให้ความร้อนแล้วอัดเข้าแบบ โมลด์ตามความดันที่เหมาะสมกับผงเบคเคอไลต์

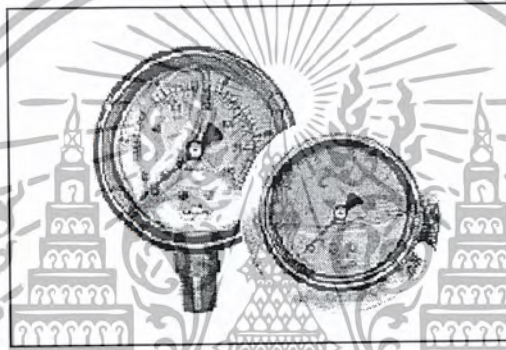

รูปที่ 3.1 เกจวัดความดันแบบมีน้ำมันด้านใน

การติดตั้งเกจวัดความดันเข้ากับแม่แรงไฮโดรลิก

1. เจาะแม่แรงที่กึ่งกลางฐานของแม่แรงไฮโดรลิก
2. ทำเกลียวที่รูเจาะของแม่แรงไฮโดรลิก
3. ทำชุดฐานขึ้นมาใหม่เพื่อยึดติดเข้ากับฐานของแม่แรง โดยชุดฐานที่ทำขึ้นมาใหม่นั้นจะมีการก่อร่องทะลุจากขอบจนถึงกึ่งกลาง เพื่อสะดวกในการติดตั้งชุดข้อต่อเข้ากับฐานของแม่แรงไฮโดรลิก
4. ติดตั้งข้อต่อเข้ากับฐานของแม่แรงไฮโดรลิก
5. ติดตั้งสายไฮโดรลิกเข้ากับชุดข้อต่อ
6. ติดตั้งเกจวัดความดันเข้ากับสายไฮโดรลิกที่ต่อมาจากแม่แรงไฮโดรลิก

3.1.3 การคำนวณหาขนาดของสกรูยึดติดกับเสาค้ำ

จากการเลือกใช้แม่แรงไฮโดรลิก ขนาด 6 Ton

$$\begin{aligned} \text{จะนั้นแรงสูงสุด} &= 6000 \text{ kg} \\ &= 6000 \times 9.81 \\ &= 58860 \text{ N} \end{aligned}$$

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

จากตารางที่ 3.1 กำหนดค่าความปลอดภัย (N_y) = 3 (ความเค้นใช้งาน)

จากตารางที่ 3.2 คุณสมบัติทางกลของเหล็กเก็ลียวมาตรฐาน 12.9 มีความเค้นพิสูจน์ต่ำสุด 1080 N/mm²

$$\begin{aligned}\sigma_{td} &= \frac{1080}{3} \\ &= 360 \text{ N/mm}^2\end{aligned}$$

$$\sigma_{td} = \frac{F}{A_s} \quad (3.2)$$

$$\begin{aligned}360 &= \frac{58860}{A_s} \\ A_s &= \frac{58860}{360} \\ &= 163.5 \text{ mm}^2\end{aligned}$$

จากตารางที่ 3.3 เก็ลียวเมตริกแบบมาตรฐาน M16 x 1.5 มีพื้นที่รับความเค้น (A_s) 167.0 mm² ควรเลือกใช้สลักเกลียวขนาด M16

ตารางที่ 3.1 ค่าความปลอดภัยที่ใช้ในการออกแบบ

ชนิดของแรงกระทำ	เหล็กเหนียวและโลหะเหนียว		เหล็กหล่อและโลหะเปราะ
	N_y	N_u	N_u
แรงอยู่นิ่ง	1.5 - 2	3 - 4	5 - 6
แรงซ้ำทิศทางเดียวหรือแรงกระแทกเล็กน้อย	3	6	7 - 8
แรงซ้ำสองทิศทางหรือแรงกระแทกเล็กน้อย	4	8	10 - 12
แรงกระแทกอย่างหนัก	5 - 7	10 - 15	15 - 20


ตารางที่ 3.2 คุณสมบัติทางกลของสลักเกลียวมาตรฐาน

คุณสมบัติทางกล	ชั้นคุณสมบัติ											
	3.6	4.6	4.8	5.6	5.8	6.6	6.8	6.9	8.8	10.9	12.9	14.9
ความต้านแรงดึงต่ำสุด (N/mm ²)	340	400	500	500	600	600	800	800	800	1000	1200	1400
ความต้านแรงดึงสูงสุด (N/mm ²)	490	550	700	700	800	800	1000	1000	1000	1200	1400	1600
ความต้านแรงดึงคราก ต่ำสุด(N/mm ²)	200	240	320	300	400	360	480	-	-	-	-	-
ความเค้นพิสูจน์ 0.2% ต่ำสุด (N/mm ²)	-	-	-	-	-	-	-	540	640	900	1080	1260
การยืดหลังจากขาด (%)	25	25	14	20	10	16	8	12	12	9	8	7

ตารางที่ 3.3 เกลียวเมตริกแบบมาตรฐานระหว่างประเทศ เกลียวธรรมดา

สัญลักษณ์ (ขนาดเส้น ผ่านศูนย์กลาง x ระยะพิทช์)	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง พิทช์ d ₂	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง โคมเกลียวนอก d ₁	พื้นที่รับความเค้น (A _s) mm ²
1x0.25	0.838	0.693	0.456
2x0.40	1.740	1.509	2.070
3x0.50	2.675	2.387	5.030
4x0.70	3.545	3.141	8.780
5x0.80	4.480	4.019	14.200
6x1.00	5.350	4.773	20.100
8x1.25	7.183	6.466	36.600
10x1.50	9.026	8.160	58.000
12x1.75	10.863	9.853	84.300
16x2.00	14.701	13.546	157.000
20x2.50	18.376	16.933	245.000
24x3.00	22.051	20.319	353.000
30x3.50	27.727	25.706	561.000

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา 28 ต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

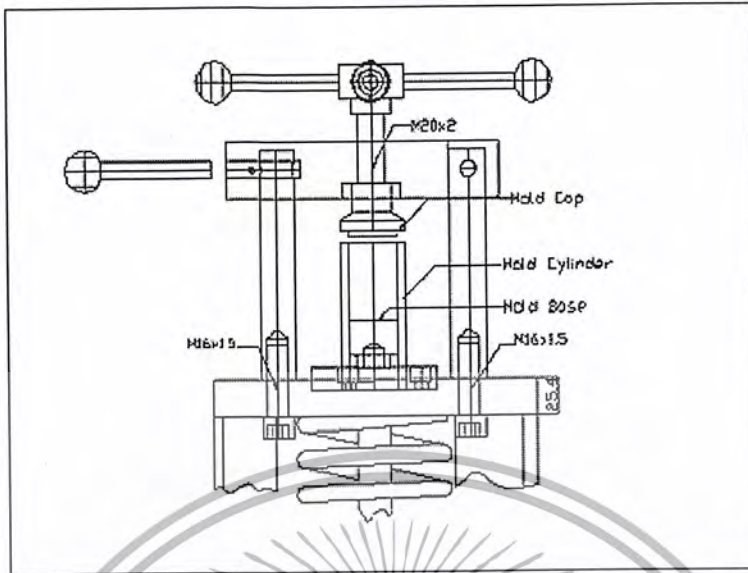

รูปที่ 3.2 การยึดตรึงระหว่างชุดเสาค้ำกับโครงเครื่อง

3.1.4 การคำนวณหาขนาดสปริง

จุดประสงค์ของการออกแบบสปริง ส่วนมากจะเป็นไปในรูปของการเก็บพลังงานเอาไว้ในตัวสปริง ความเค้นที่เกิดขึ้นในขณะที่ใช้รับแรงจะมีค่าสูงมาก ดังนั้นจึงต้องนำวัสดุที่มีความแข็งแรงสูงมาใช้ทำสปริง โดยทั่วไปเหล็กใช้ทำสปริงจะเป็นเหล็กที่มีคาร์บอนสูงกว่า 0.5% แล้วผ่านกรรมวิธีทางความร้อนเพื่อให้มีความยืดหยุ่นสูง เนื่องจากความสามารถในการยืดหยุ่นเป็นคุณสมบัติที่สำคัญของสปริงทั้งนี้เพื่อให้สปริงมีความยืดหดได้มากนั่นเอง นอกจากนี้ยังมีวัสดุประเภทโลหะ เหล็กกล้าไร้สนิม และอื่นๆ ที่ต้องใช้ทำงานเป็นพิเศษ เพื่อป้องกันกัดกร่อนหรือทนทานต่ออุณหภูมิสูงๆ

ขดสปริงที่มีขนาดขดลวดสปริงไม่เกิน 12 มิลลิเมตร จะใช้วิธีขดขณะเย็น แต่ถ้าขดลวดสปริงโตขึ้นก็มักจะใช้วิธีขดขณะร้อน ในกรณีของขดลวดสปริงขนาดเล็กอาจจะนำไปผ่านกรรมวิธีทางความร้อนก่อนจะนำมาขดหรือหลังจากการขดแล้วก็ได้ สปริงที่ขดขณะเย็นควรที่จะนำมาอบเพื่อคลายความเค้นที่อุณหภูมิ 260 องศาเซลเซียส นานประมาณ 15 ถึง 60 นาที ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับขนาดของสปริง ขนาดของขดลวดสปริง สำหรับวัสดุบางชนิดต่อไปนี้เป็นขนาดที่สามารถหาซื้อได้โดยทั่วไป

1. Hard – drawn wire (ASTM A227) เป็นวัสดุที่มีราคาถูกที่สุด มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ตั้งแต่ 0.50 มิลลิเมตร จนถึง 16 มิลลิเมตร ขดขณะเย็น มีคาร์บอนผสมอยู่ระหว่าง 0.45% ถึง 0.75% คุณภาพผิวต่ำกว่าวัสดุชนิดอื่น ดังนั้นไม่ควรใช้กับชิ้นงานที่ต้องการอายุการทำงานยาวนานมาก และในชิ้นงานที่ต้องการความแม่นยำในการทำงานมาก อุณหภูมิขณะใช้งานไม่ควรสูงกว่า 120 องศาเซลเซียส หรือต่ำกว่า 0 องศาเซลเซียส

2. Music wire (ASTM A228) ทำโดยวิธี hard - drawn แต่ใช้เหล็กกล้าที่มีคุณภาพสูง คุณภาพผิวดีเป็นพิเศษ มีคาร์บอนอยู่ระหว่าง 0.70% ถึง 1.00% ขดขณะเย็นได้ ลวดชนิดนี้เป็นลวดที่มีการใช้กันมากที่สุดในจำพวกสปริงขนาดเล็ก มีความแข็งแรงสูง และสามารถทนแรงที่กระทำซ้ำได้ดีมาก มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง

ตั้งแต่ 0.10 มิลลิเมตร จนถึง 6.35 มิลลิเมตร แต่ไม่ควรนำไปใช้งานในที่ซึ่งอุณหภูมิสูงกว่า 120 องศาเซลเซียส หรือต่ำกว่า 0 องศาเซลเซียส

3. Oil – tempered wire (ASTM A229) ผลิตโดยวิธีรีดเย็น แล้วจึงชุบแข็งและอบเหนียว มีคาร์บอนผสมอยู่ระหว่าง 0.55% ถึง 0.75% มักใช้วิธีชุบขณะเย็นแล้วอบคลายความเค้นที่อุณหภูมิประมาณ 230 องศาเซลเซียส ผิวไม่ค่อนดึนนักแต่ก็ดีกว่า hard – drawn wire ลวดสปริงชนิดนี้ก็มีใช้กันแพร่หลายทั่วไป เพราะราคาถูกกว่า music wire มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางตั้งแต่ 0.50 มิลลิเมตร จนถึง 16 มิลลิเมตร แต่ก็สามารถหาขนาดซึ่งใหญ่หรือเล็กกว่านี้ได้ อุณหภูมิที่ใช้กันอยู่ระหว่าง 0 องศาเซลเซียส ถึง 180 องศาเซลเซียส

4. Valve spring quality carbon steel (ASTM 230) เป็น oil – tempered wire ที่มีคุณภาพสูงสุด มีคาร์บอนผสมอยู่ระหว่าง 0.60% ถึง 0.75% มีผิวดีเป็นพิเศษเทียบเท่า music wire จึงเหมาะกับงานที่อาจจะเสียหายมาจากความล้า มีเส้นผ่านศูนย์กลางตั้งแต่ 1.5 มิลลิเมตร จนถึง 6.25 มิลลิเมตร

5. Chrome vanadium steel (ASTM 231) เป็นโลหะผสมที่นิยมใช้กันมากเมื่อโลหะอื่น ๆ ไม่สามารถจะทนความเค้นสูงๆ ได้ เหมาะสำหรับแรงที่กระทำซ้ำกันเป็นอย่างดีรับแรงกระแทกได้ดี มีเส้นผ่านศูนย์กลางตั้งแต่ 0.5 มิลลิเมตร จนถึง 12.5 มิลลิเมตร มักใช้ทำสปริงสำหรับวาล์วเครื่องยนต์บิน ใช้ได้ที่อุณหภูมิสูงถึง 230 องศาเซลเซียส

6. Chorm silicon steel (ASTM A401) เป็นโลหะผสมที่สามารถรับแรงได้สูงและมีคุณสมบัติในการรับแรงกระแทกได้ดี ใช้งานได้ที่อุณหภูมิสูงประมาณ 250 องศาเซลเซียส มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางตั้งแต่ 0.80 มิลลิเมตร จนถึง 12 มิลลิเมตร

7. Stainless steel (Chorm nicked ASTM A313 หรือ AISI 302) เป็นโลหะที่มีราคาแพงรับแรงได้สูง และสามารถทนต่อการกัดกร่อนได้ดีเหมาะสำหรับรับแรงกระแทก มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางตั้งแต่ 0.20 มิลลิเมตร จนถึง 12.5 มิลลิเมตร ในการผลิตจะใช้วิธีรีดเย็นแล้วคลายความเค้นที่อุณหภูมิสูง

ในโครงการนี้ เลือกใช้ลวดสปริง Chrome vanadium steel (ASTM 231) ขนาด \varnothing 10 mm.

จากทฤษฎีของการออกแบบสปริง

$$\text{สูตร } \tau = \frac{K8FC}{\pi d^2} \quad (3.3)$$

$$n = \frac{Gd}{8KC^3} \quad (3.4)$$

$$D = \frac{(D_o + D_i)}{2} \quad (3.5)$$

$$L_s = d(n + 2) \quad (3.6)$$

$$L_r = L_s + \sigma_s \quad (3.7)$$

$$n_t = n + 2 \quad (3.8)$$

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และ 30 ต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ได้ความเค้นแข็งตัว	$\tau_s = 729.45 \text{ N/mm}^2$.
ได้ความต้านทานแรงเฉือนคราก	$\tau_y = 808.99 \text{ N/mm}^2$.
ความยาวอิสระของสปริง	$L_f = 120 \text{ mm}$.
ความยาวแข็งตัวของสปริง	$L_s = 60 \text{ mm}$.
จำนวนขดของสปริง	$n_f = 5$.
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของขดสปริง	$D_o = 100 \text{ mm}$

ลักษณะสปริงเป็นแบบปลายตรงและเจียรใน


3.2 ออกแบบชุดโม่ลัด

โครงการนี้ออกแบบให้มีชิ้นงานตัวอย่างทั้งหมด 3 ขนาด คือ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 25 30 และ 35 มิลลิเมตร ดังนั้นชุดโม่ลัดจึงมี 3 ขนาด ซึ่งแต่ละขนาดจะมีทั้งหมด 3 ชุด คือ ตัวโม่ลัด ฐานอัดโม่ลัด และฝาปิดโม่ลัด ตัวโม่ลัดมีเส้นผ่านศูนย์กลางนอก 50 มิลลิเมตรเท่ากันทั้ง 3 ขนาด รูในนั้นมีขนาดที่แตกต่างกันตามขนาดของเส้นผ่านศูนย์กลางของชิ้นงานตัวอย่างคือ 25 30 และ 35 มิลลิเมตร ส่วนฐานอัดโม่ลัดและฝาปิดโม่ลัดมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 3 ขนาด ตามขนาดของชิ้นงานตัวอย่าง วัสดุที่ทำชุดโม่ลัดนั้น เลือกใช้เหล็กเพลงานร้อน SKD 61 และทำการอบชุบแข็งที่อุณหภูมิ 1060 องศาเซลเซียส จากนั้นนำตัวโม่ลัดเจียรในรูในทั้ง 3 ขนาด ส่วนฐานอัดโม่ลัดนำไปเจียรในผิวนอก ตามขนาดของเส้นผ่านศูนย์กลางของชิ้นงานตัวอย่างทั้ง 3 ขนาด

3.3 ออกแบบวงจรควบคุม

อุปกรณ์ทางไฟฟ้าที่ใช้ในการออกแบบวงจรควบคุม

1. ฟิวส์
2. ฮีตเตอร์รีดท้อ 220 V
3. รีเลย์ 220 V, 3 ตัว
4. เทอร์โมคัปเปิล Type K
5. สวิตช์ควบคุม 220 V, 4 ตัว
6. แตรสัณญาณ 220 V
7. หลอดไฟ 220 V, 2 ดวง
8. เครื่องวัดและควบคุมอุณหภูมิแบบดิจิตอล 110 V รุ่น CAL 9900, 1 ตัว
9. รีเลย์ตั้งเวลา 220 V, 1 ตัว

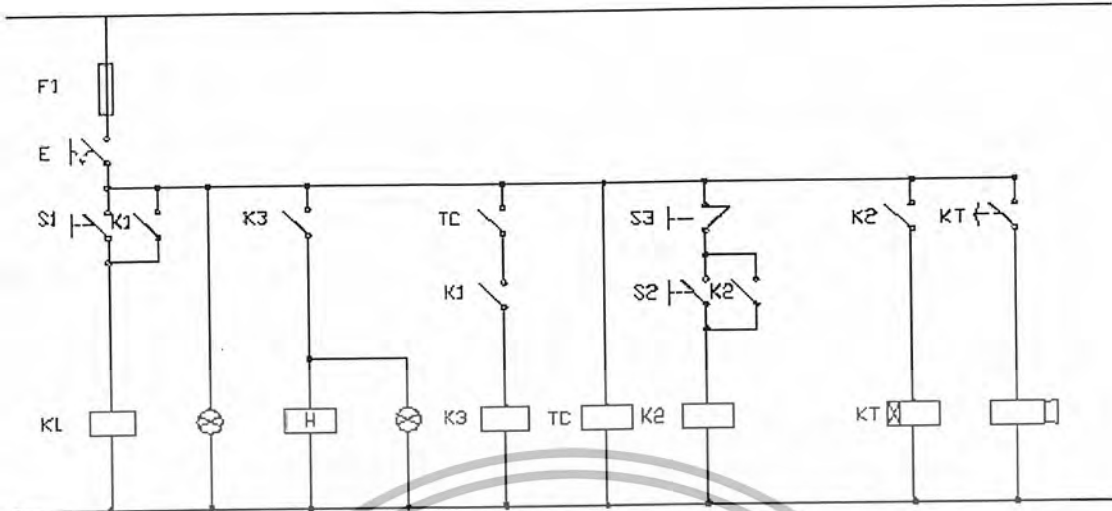

รูปที่ 3.3 วงจรควบคุม

การทำงานของวงจรควบคุมด้วยไฟฟ้า


เมื่อกดสวิตช์ E กระแสไฟฟ้าจะถูกจ่ายเข้าที่ชุด Temperature Controller (TC) ทำให้หน้าสัมผัสของ Temperature Controller (TC) เริ่มทำงานด้วย ในขณะเดียวกันก็จะมีหลอดไฟติดหนึ่งดวง จากนั้นเมื่อกดสวิตช์ S1 กระแสไฟจะถูกจ่ายไปที่รีเลย์ (K1) เพื่อส่งให้หน้าสัมผัสของรีเลย์ (K1) จ่ายกระแสไฟฟ้าไปที่รีเลย์ (K3) ให้หน้าสัมผัสของรีเลย์ (K3) จ่ายไฟฟ้าเข้าฮีตเตอร์ให้ฮีตเตอร์เริ่มทำงาน และเมื่อฮีตเตอร์เริ่มทำงานจะมีหลอดไฟติดเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งดวง เมื่ออุณหภูมิฮีตเตอร์สูงขึ้นไปจนถึงค่าหนึ่งที่ได้ตั้งไว้ที่ Temperature Controller (TC) จะทำให้หน้าสัมผัสของ Temperature Controller (TC) หยุดทำงาน อุณหภูมิของฮีตเตอร์จะลดลงไปจนถึง 20 เปอร์เซ็นต์ของอุณหภูมิที่ตั้งไว้ที่ Temperature Controller (TC) เมื่ออุณหภูมิลดลงไปถึงจุดๆหนึ่งแล้วหน้าสัมผัสของ Temperature Controller (TC) ก็จะเริ่มทำงานใหม่ ไปตั้งให้ฮีตเตอร์ทำงาน จากนั้นเมื่อกดสวิตช์ S2 กระแสไฟจะถูกจ่ายไปที่รีเลย์ (K2) เพื่อส่งให้หน้าสัมผัสของรีเลย์ (K2) จ่ายกระแสไฟฟ้าไปที่รีเลย์ ตั้งเวลา(KT) เมื่อถึงเวลาที่ตั้งไว้ หน้าสัมผัสของรีเลย์ตั้งเวลา (KT) จะจ่ายกระแสไฟฟ้าไปที่แคสตัญญาณทำให้แคสตัญญาณดัง และเมื่อกดสวิตช์ S3 แคสตัญญาณจะหยุดทำงาน

3.4 หลักการทำงานของเครื่องอัดยัดชิ้นงานตัวอย่างด้วยพลาสติก

เลือก โมลด์ตามขนาดของชิ้นงานตัวอย่างที่ต้องการและทำการติดตั้ง เปิดสวิตช์ควบคุมเครื่องเมื่อมีกระแสไฟฟ้าในเครื่องจะมีหลอดไฟติด เปิดสวิตช์ควบคุม Temperature Controller และตั้งค่าอุณหภูมิไปที่ 150 องศาเซลเซียส สังเกตอุณหภูมิจากหน้าจอแสดงค่าของ เครื่องวัดและควบคุมอุณหภูมิ (Temperature Controller) เมื่ออุณหภูมิถึง 150 องศาเซลเซียส นำชิ้นงานโลหะวางบนกึ่งกลางของฐาน โมลด์ ใส่ผงเบคเคอไลต์ให้เต็ม ปิดฝา โมลด์หมุนจนแน่น หมุนล้อควาล์วน้ำมันของแม่แรงไฮโดรลิกให้แน่น โยคันบังคับเพื่ออัดผงเบคเคอไลต์ ตามค่าแรงดันที่กำหนด โดยสังเกตจากเข็มของเกจวัดความดัน จากนั้นกดปุ่มตั้งเวลา รอจนกว่าแคสตัญญาณจะดัง

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

แล้วจึงมากดปุ่มปิดเพื่อตั้งให้แตรสัญญาณหยุดทำงาน แล้วจึงเปิดฝาโมลด์ออก โยกคันบังคับเพื่อดันแบบชิ้นงานออกมา นำคีมคีบชิ้นงานออกจากโมลด์ เพื่อเตรียมไปทดสอบในห้องปฏิบัติการ

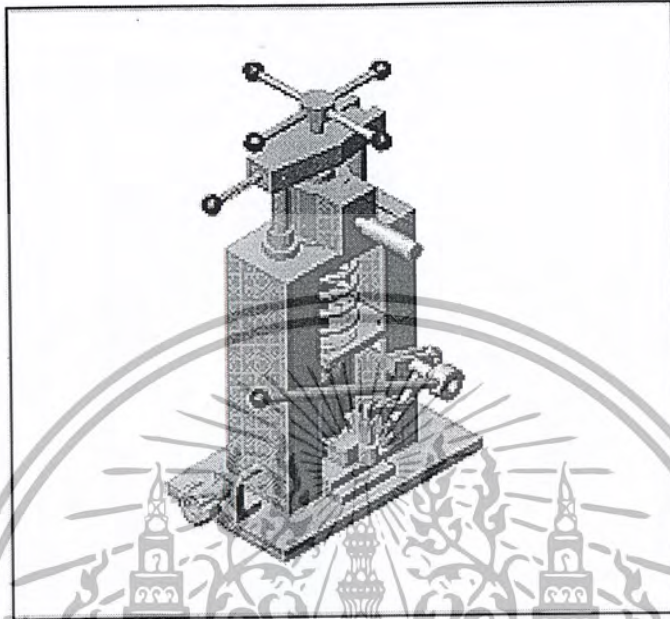


รูปที่ 3.4 โครงสร้างภายในของเครื่องอัดยัดชิ้นงานตัวอย่างด้วยพลาสติกที่ทำการออกแบบ

3.5 แผนการทดลอง

การผลิตชิ้นงานตัวอย่างนั้น สิ่งสำคัญคือ การเตรียมชิ้นงานที่เป็นโลหะที่มีขนาดเล็ก ผงเบคเคอไลต์ที่จะทำการอัด

- การเตรียมชิ้นงานโลหะที่จะนำมาอัดเข้ากับผงเบคเคอไลต์

ลักษณะของชิ้นงานโลหะที่จะนำมาอัดเข้ากับผงเบคเคอไลต์นั้น ส่วนมากจะมีลักษณะเป็นโลหะที่มีขนาดเล็กหยาบจับลำบาก ฉะนั้นจึงต้องนำมาอัดเข้ากับผงเบคเคอไลต์เพื่อสะดวกในการหยิบจับนำไปทดสอบทางโลหวิทยา

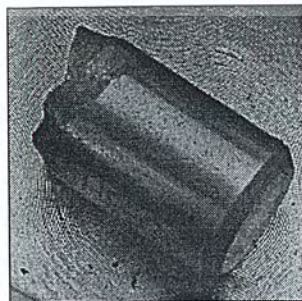


รูปที่ 3.5 ชิ้นงานโลหะที่จะนำมาอัดเข้ากับผงเบคเคอไลต์

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา แ33 ต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

- การเตรียมผงเบคเคอไลต์ที่จะนำมาอัด

ผงเบคเคอไลต์ที่จะนำมาทดลองอัดนั้นจะมีลักษณะเป็นผงพลาสติกละเอียด สีดำ ซึ่งปริมาณที่จะใส่ลงไปโมลด์นั้นจะใส่จนเต็มความสูงของโมลด์

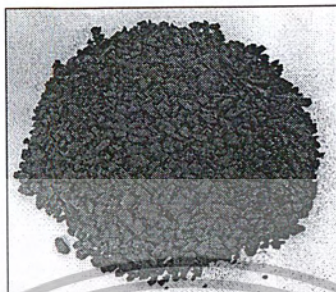


บทที่ 4

ผลการดำเนินงาน


4.1 ผลการดำเนินงานด้านตัวเครื่องอัดยัดชิ้นงานตัวอย่างด้วยพลาสติก

ลักษณะโดยรวมของตัวเครื่องที่ได้ดำเนินการออกแบบและสร้างขึ้นจะมีขนาด ความกว้าง 260 มิลลิเมตร ยาว 405 มิลลิเมตร สูง 650 มิลลิเมตร ใช้แรงดันไฟฟ้ากระแสสลับ 220 โวลต์ในการจ่ายเข้าตัวเครื่องเพื่อควบคุม รีเลย์ สวิตช์ รีเลย์ตั้งเวลา และใช้แรงดันไฟฟ้ากระแสสลับ 110 โวลต์ เพื่อควบคุม เครื่องวัดและควบคุมอุณหภูมิ แบบดิจิตอล (Temperature Controller) ซึ่งตัวเครื่องสามารถทำการเคลื่อนย้ายหรือติดตั้งได้อย่างสะดวก ดังแสดง ในรูปที่ 4.1

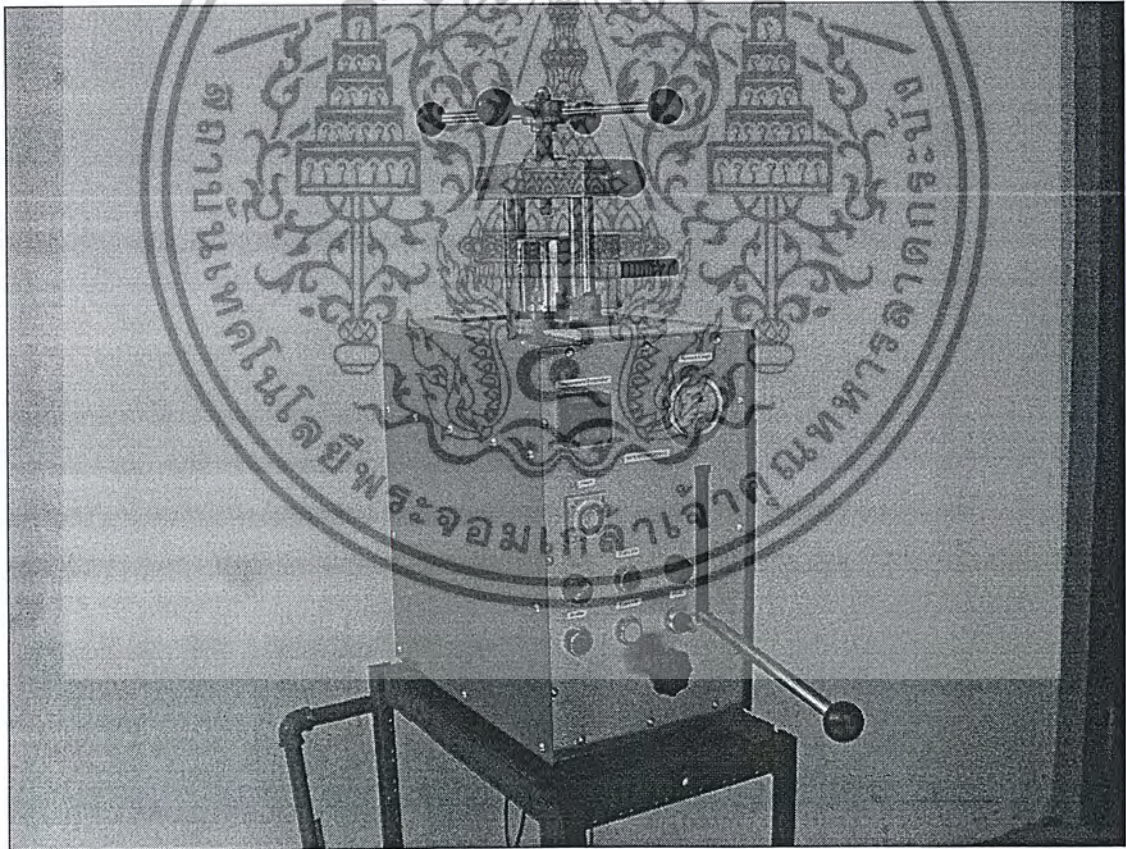

รูปที่ 4.1 โครงสร้างโดยรวมของเครื่องอัดยัดชิ้นงานตัวอย่างด้วยพลาสติก


เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

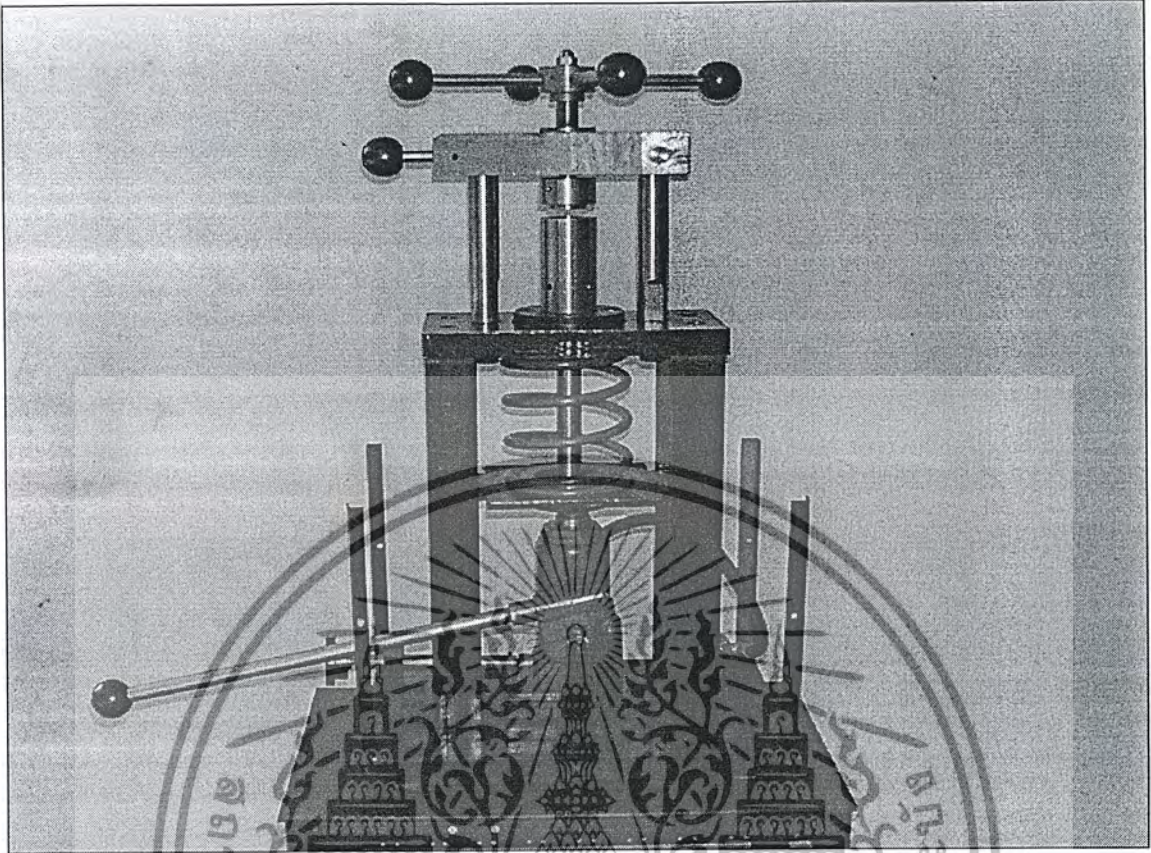

รูปที่ 4.2 โครงสร้างภายในของเครื่องอัดขึ้นงานตัวอย่างด้วยพลาสติก


4.1.1 ชุดโม่ลัด

จากการออกแบบชุดโม่ลัด ที่จะนำมาใช้ผลิตชิ้นงานสำเร็จนั้นจะมีด้วยกันทั้งหมด 3 ชุดต่อชิ้นงานหนึ่งขนาด คือ ฝาปิดโม่ลัด โม่ลัด ฐานอัดโม่ลัด ซึ่งชุดโม่ลัดทั้งหมดผลิตจากเหล็กเพลงานร้อน SKD 61 ผ่านการอบชุบแข็งทั้งหมดที่อุณหภูมิ 1060 องศาเซลเซียส หลังจากนั้นรูในของโม่ลัดจะทำการเจียรไนตามขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของชิ้นงานตัวอย่างทั้ง 3 ขนาด ส่วนฐานอัดโม่ลัดจะทำการเจียรไนผิวนอกทั้ง 3 ขนาดเช่นเดียวกัน

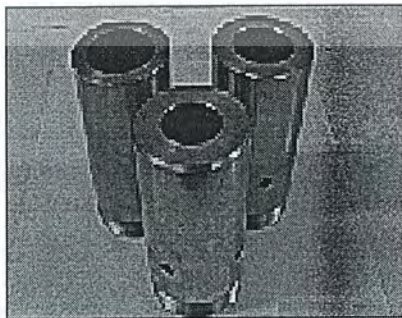


รูปที่ 4.3 โม่ลัดขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน 25 30 และ 35 มิลลิเมตร

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา 36 ต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

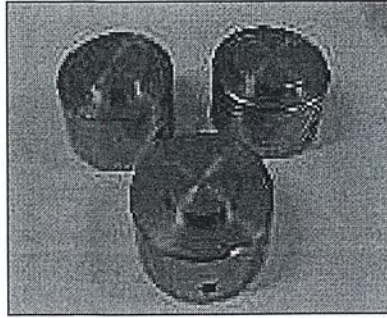

รูปที่ 4.4 ฝาปิดโม่ลดขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 25 30 และ 35 มิลลิเมตร

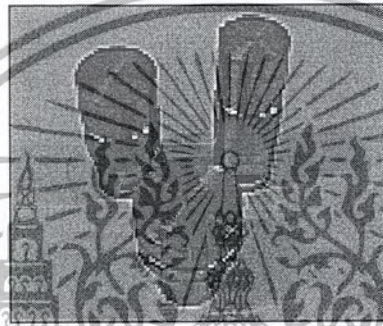


รูปที่ 4.5 ฐานอัดโม่ลดขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 25 30 และ 35 มิลลิเมตร

4.1.2 ฮีตเตอร์

ฮีตเตอร์ที่ใช้ในโครงการนี้เป็นแบบชนิดรีดท่อ มีขนาดความสูง 80 มิลลิเมตร เส้นผ่านศูนย์กลางเมื่อรีดสุด 80 มิลลิเมตร มีกำลังวัตต์ 500 วัตต์ ตัวฮีตเตอร์จะรัดอยู่กับอลูมิเนียมที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางนอก 80 มิลลิเมตร สูง 80 มิลลิเมตร ในตัวอลูมิเนียมนั้นจะฝังเทอร์โมคัปเปิล Type K ไว้ซึ่งจะมีกล่องครอบไว้เพื่อป้องกันความร้อนจากการสัมผัส

ฮีตเตอร์รีดท่อ

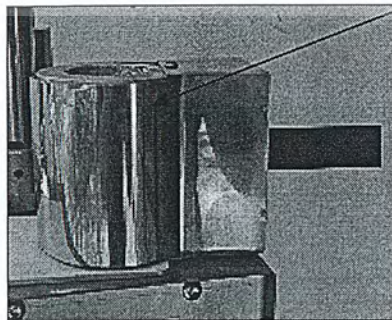

รูปที่ 4.6 ฮีตเตอร์รีดท่อ

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา 37 และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

4.2 ผลการดำเนินงานด้านวงจรไฟฟ้าควบคุมการทำงาน

วงจรไฟฟ้าเป็นการต่อของอุปกรณ์ควบคุมต่างๆ คือ รีเลย์ สวิตช์ควบคุม รีเลย์ตั้งเวลา เครื่องวัดและควบคุมอุณหภูมิแบบดิจิตอล เพื่อควบคุมอุณหภูมิของฮีตเตอร์ที่ใช้ในการหลอมผงเบคเคอไลต์ และตั้งเวลาในการเวลาการแข็งตัวของผงเบคเคอไลต์

เครื่องวัดและควบคุมอุณหภูมิแบบดิจิตอล




รูปที่ 4.7 ชุดอุปกรณ์ควบคุม

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา ๓๘ ต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

รีเลย์

รีเลย์ตั้งเวลา

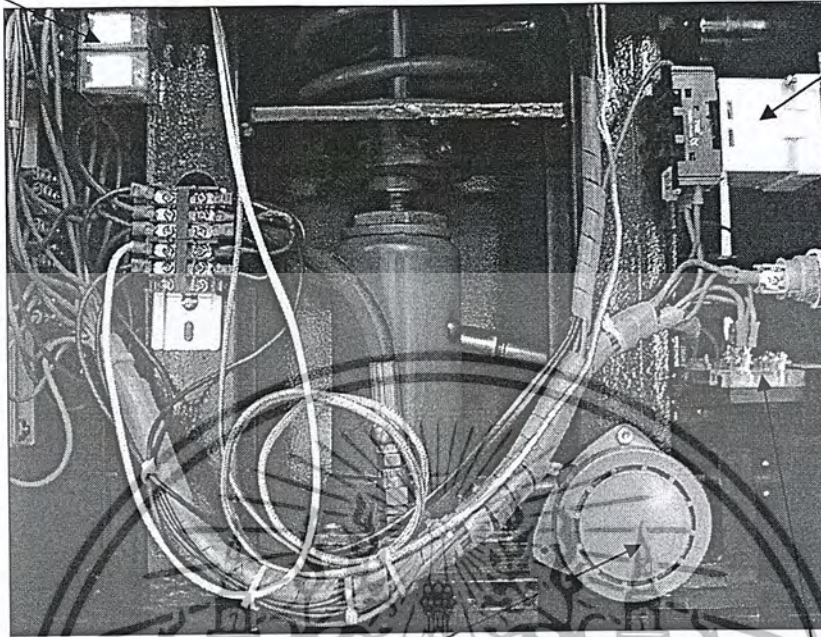

แผงสัญญาณ

หลอดไฟฟ้า

สวิตช์ควบคุม

รูปที่ 4.8 การต่อวงจรไฟฟ้ากับอุปกรณ์ควบคุม

4.3 ผลการทดลอง

การทดลองได้ทำการทดลองอัดผงเบคเคอไลต์เพียงอย่างเดียว โดยไม่มีการใส่ชิ้นงาน โลหะลงไป ในโมลด์ ในการทดลองนั้นมีการกำหนดตัวแปรในการทดลองคือ


- แรงดันในการอัดผงเบคเคอไลต์ใช้ 290 บาร์
- อุณหภูมิในการหลอมผงเบคเคอไลต์อยู่ที่ช่วง 150 – 160 องศาเซลเซียส
- ใช้เวลาในการแข็งตัวของผงเบคเคอไลต์ 10 นาที

ซึ่งตัวแปรในการทดลองที่กำหนดนั้น จะใช้ในการทดลองชิ้นงานตัวอย่างทั้ง 3 ขนาดคือ ชิ้นงานตัวอย่างขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 25 30 และ 35 มิลลิเมตร ในการทดลองนั้นต้องการความหนาของชิ้นงานตัวอย่างทั้ง 3 ขนาดหลังจากการอัด คือ 14 มิลลิเมตร เพื่อสะดวกในการนำไปส่องกล้องจุลทรรศน์ ซึ่งความหนานั้นจะขึ้นอยู่กับปริมาณผงเบคเคอไลต์ที่ใส่ลงไปในโมลด์ก่อนทำการอัด

จากการทดลองในการอัดผงเบคเคอไลต์นั้นได้ ปริมาณผงเบคเคอไลต์ที่ทำให้ชิ้นงานตัวอย่างมีความหนา 14 มิลลิเมตร คือ


เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา 39 ต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

- ชิ้นงานตัวอย่างขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 25 มิลลิเมตร ใช้ปริมาณผงเบคเคอไลต์ 12.5 กรัม ได้ความหนา 14 มิลลิเมตร
- ชิ้นงานตัวอย่างขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 30 มิลลิเมตร ใช้ปริมาณผงเบคเคอไลต์ 14.2 กรัม ได้ความหนา 14.1 มิลลิเมตร
- ชิ้นงานตัวอย่างขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 35 มิลลิเมตร ใช้ปริมาณผงเบคเคอไลต์ 18.5 กรัม ได้ความหนา 14 มิลลิเมตร

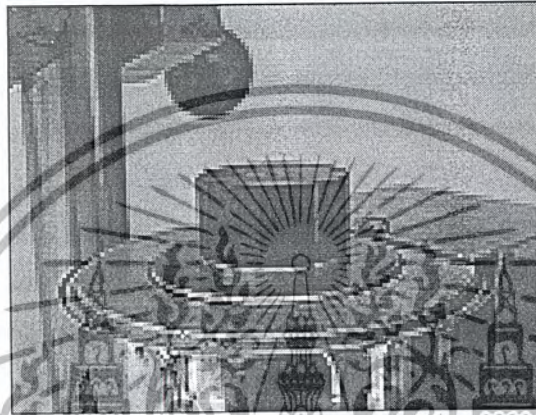

รูปที่ 4.9 ชิ้นงานตัวอย่างที่ได้หลังจากการอัด

ในการอัดผงเบคเคอไลต์เพื่อนำไปใช้งานจริงนั้นจะต้องมีการใส่ชิ้นงานโลหะลงไปในช่วงโมลด์ก่อน จึงจะใส่ผงเบคเคอไลต์ตามลงไป ขนาดของชิ้นงาน โลหะนั้นมีผลโดยตรงกับปริมาณผงเบคเคอไลต์ที่จะใส่ลงไป ยิ่งขนาดของชิ้นงานโลหะมีขนาดใหญ่ ปริมาณของผงเบคเคอไลต์ที่ต้องใส่ลงไป โมลด์ก็จะมากตามไปด้วยคือใส่ให้กลับชิ้นงานโลหะขึ้นมาประมาณ 5 - 10 มิลลิเมตร และจะส่งผลไปถึงความหนาของชิ้นงานตัวอย่างที่ได้จากการอัด ให้มีความหนาเพิ่มขึ้นตามไปด้วย

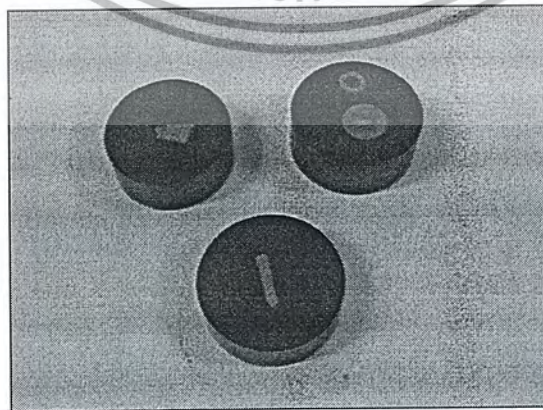

รูปที่ 4.10 ชิ้นงานตัวอย่างทั้ง 3 ขนาดที่ได้หลังจากการอัด ซึ่งมีการใส่ชิ้นงานโลหะลงไป

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา 40 ต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

บทที่ 5

การสรุปและวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน

5.1 สรุปผลการดำเนินงาน

1. สามารถสร้างเครื่องอัดยัดชิ้นงานตัวอย่างด้วยพลาสติกได้ตามที่ออกแบบไว้
2. ชิ้นงานตัวอย่างที่ได้จากการอัดด้วยเครื่องอัดยัดชิ้นงานตัวอย่างด้วยพลาสติก มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 25 30 35 มิลลิเมตร
3. ความหนาของชิ้นงานตัวอย่างนั้นขึ้นอยู่กับขนาดของ ชิ้นงาน โลหะและปริมาณของผงเบคเคอไลท์ที่ใส่ลงไปโมลด์
4. การตั้งเวลาในการแข็งตัวของผงเบคเคอไลท์นั้นไม่ควรตั้งเวลาดำกว่า 10 นาที เนื่องจากผงเบคเคอไลท์ยังไม่แข็งตัวดีและไม่สามารถนำชิ้นงานตัวอย่างออกจากโมลด์ได้
5. ชิ้นงานตัวอย่างที่ได้จากเครื่องอัดยัดชิ้นงานตัวอย่างด้วยพลาสติก สามารถนำไปทดสอบความแข็งหรือต้องกลึงจูลทรรศน์ทาง โลหวิทยาได้
6. สายไฟที่ต่อเข้ากับฮีตเตอร์ควรเป็นสายไฟที่หุ้มฉนวนกันความร้อน เพื่อป้องกันความเสียหายกับอุปกรณ์ใกล้เคียง อันเนื่องมาจากความร้อนของฮีตเตอร์ได้
7. วงจรควบคุมสามารถทำงานได้จริงตามที่ได้ออกแบบ
8. การใช้แรงในการอัดชิ้นงานจากการ โยก-คั่นโยกของแม่แรงนั้นควรใช้แรงจากคั่นโยกโดยตรงไม่ควรมิชุดถ่ายกำลังจากคั่นโยก เพราะทำให้การออกแรง โยกนั้นต้องให้แรงมากกว่าการ โยก โดยตรง และไม่แข็งแรง
9. การผลิตชิ้นงานตัวอย่างขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 25 มิลลิเมตร ใช้แรงดันในการอัด 290 บาร์ ปริมาณผงเบคเคอไลท์ 12.5 กรัม อุณหภูมิในการหลอมผงเบคเคอไลท์ 150 - 160 องศาเซลเซียส เวลาในการแข็งตัวของผงเบคเคอไลท์ 10 นาที ได้ความหนาชิ้นงานสำเร็จหลังการอัด 14 มิลลิเมตร
10. การผลิตชิ้นงานตัวอย่างขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 30 มิลลิเมตร แรงดันในการอัด 290 บาร์ ปริมาณผงเบคเคอไลท์ 14.2 กรัม อุณหภูมิในการหลอมผงเบคเคอไลท์ 150 - 160 องศาเซลเซียส เวลาในการแข็งตัวของผงเบคเคอไลท์ 10 นาที ได้ความหนาชิ้นงานสำเร็จหลังการอัด 14.1 มิลลิเมตร
11. การผลิตชิ้นงานตัวอย่างขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 35 มิลลิเมตร แรงดันในการอัด 290 บาร์ ปริมาณผงเบคเคอไลท์ 18.5 กรัม อุณหภูมิในการหลอมผงเบคเคอไลท์ 150 - 160 องศาเซลเซียส เวลาในการแข็งตัวของผงเบคเคอไลท์ 10 นาที ได้ความหนาชิ้นงานสำเร็จหลังการอัด 14 มิลลิเมตร

5.2 วิเคราะห์ผลการดำเนินงาน

โครงการนี้เป็นการศึกษาและการสร้างเครื่องอัดยัดชิ้นงานตัวอย่างด้วยพลาสติก ซึ่งผลการดำเนินการที่ได้ ตัวเครื่องอัดยัดชิ้นงานตัวอย่างด้วยพลาสติกนั้นสามารถทำงานและผลิตชิ้นงาน ได้จริงตามที่ได้ออกแบบไว้

ชิ้นงานตัวอย่างสามารถนำไปทดสอบทางโลหวิทยา ทั้งการขัดกับเครื่องขัดกระดาษทราย ทดสอบความแข็ง และ การส่องกล้องจุลทรรศน์



เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

บรรณานุกรม

1. มนตรี โชติวรวิทย์, ชนินทร์ นุ่มศิริ, อัสวิน สารวิถี, ประสิทธิ์ วิวัฒน์ชาญกิจ, หลักการทำงานและเทคนิคการประยุกต์ใช้งานไฮดรอลิก, วิทยาลัยช่างกลปทุมวัน
2. ศ.ดร. วรสิทธิ์ อึ้งภากรณ์, รศ. ชาญ ถนังงาน, การออกแบบเครื่องจักรกล, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
3. พรศักดิ์ อรรถวานิช, วิศวกรรมศาสตร์, สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง





เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

CAL 9900 AUTOTUNE PID TEMPERATURE CONTROLLER INSTALLATION AND OPERATING MANUAL

INSTALLATION

Install the 9900 controller in panel **see 10.2**
Wire up connections **see 10.1**

TO SELECT SENSOR AND ADJUST SET POINT

Step 1

POWER UP
Self check sequence



Step 2

ZERO FLASHES ON LEFT
Indicating no sensor selected



Note
Buttons only adjust flashing digits
(shown green)

Step 3

PRESS \blacktriangle TO SELECT
SENSOR e.g. Type K = 2
Sensor options:
(For full table **see 8**)



J	1	R	4	E	7	RTD	9
K	2	S	5	L	8	PT100	
N	3	T	6	B	10		

Step 4

PRESS **P** TO ENTER
SENSOR INTO MEMORY
Display shows process
temperature e.g. Ambient



Step 5

PRESS \star TO DISPLAY
SET POINT



Step 6


PRESS AND HOLD \star
TO INCREASE
SET POINT



Output turns on and temperature rises

The controller is now
operational with
factory PID settings:

Prop band 2.5%
Prop time 20 sec
Derivative 25 sec
Integral 5 min
DAC approach
control 1.5

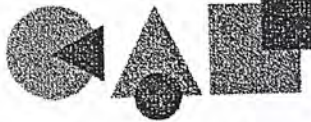

CAL Controls

The CAL 9900 microprocessor based temperature controller provides precise control with a minimum of setting up, the advanced Autotune algorithm tunes all five control parameters automatically. The simple setting up procedure below is normally sufficient, specialised applications may need the comprehensive 9900 features covered in this manual.



\star View set point
 \blacktriangle Decrease
 \blacktriangledown Increase

KEY CONTENTS GUIDE

9 Important caution - please read first
10 Installation 11 Setting up
2 3 5 Autotune 6 Prop cycle-time
Functions 4 Selection 8 Table
7 Alarms 11 Error messages

Step 8

PRESS **P** TO ACCESS
PROGRAM MODE
Function **O** flashes
on right



Step 9

PRESS \star TO CHANGE
TO OPTION SELECTION
Option **O** flashes
on left



Step 10

PRESS \blacktriangle TO SELECT
AUTOTUNE 'AT'
Option 1



Step 11

PRESS **P** TO START
AUTOTUNE 'AT'



AT and Process
temperature displayed
alternately during
Autotune



Autotuned parameters

Entered automatically:
Proportional band/Gain 0.5 - 20% c/range
Integral time/Reset 0.2 - 43.5 min
Derivative time/Rate 1.0 - 255 sec
DAC approach control 0.5 - 9.0 x gain

Autotune limits

Proportional cycle time 0.8 - 819 sec
Calculated but for safety reasons needs
manual acceptance **see 6**

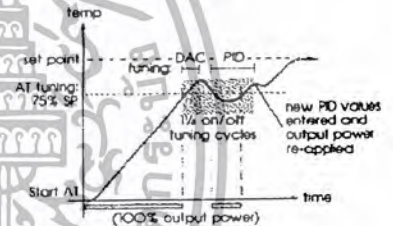


Fig. 1 Autotune AT

3.2 AUTOTUNE PT (Push-to-Tune)

Select Opt 2 at 2 step 10
Used to fine tune difficult applications at set point. Useful if the set point or thermal conditions are substantially changed. During PT tuning some overshoot will occur, if this is unacceptable, temporarily reduce set point. PT tunes the parameters listed above except DAC. Proportional cycle time is recalculated but needs manual acceptance

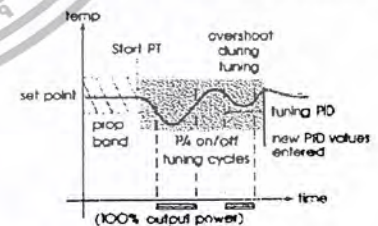


Fig. 2 Autotune PT

3.3 OVERRIDING AUTOTUNE VALUES

After AT/PT any Autotuned parameter may be changed to an Option from the table. The original Autotuned value is retained in memory.
Note: Subsequent Autotune AT or PT run replaces manual selections with new calculated values (except Cycle time)

2 IMPORTANT - Please read before using Autotune AT

- 1 If required adjust: Range, Hi-res 0.1%, Negative temperature ranging, **see 8**
- 2 Proportional cycle-time: 20 sec factory set, if unsuitable change now or use Autotune calculated value after tuning run **see 6**
- 3 For best results use normal set point and load conditions
- 4 Start Autotune AT with the load cool

TO AUTOTUNE

Step 7

START AUTOTUNE 'AT'
NEAR AMBIENT



3 AUTOTUNE TYPES AND USES

Two types of Autotune are provided to ensure optimum control of a wide range of applications

AUTOTUNE AT - Normal method, tunes during warm up

AUTOTUNE PT - (Push-to-Tune) - For difficult applications, tunes at set point

3.1 AUTOTUNE AT


Start Autotune AT with the load cool. A short tuning cycle occurs at 75% set point during warm up. New PID values are automatically entered and the temperature rises to set point

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่นอนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

CONTROLLER FUNCTIONS DISPLAY AND SELECTION PROCEDURE

The facilities of the 9900 are selected from the Functions and Options Table **300 8** using program mode
Functions (Fn) - The available controller facilities
Options (Opt) - The available values for each Function e.g. Function 5 Option O (Fn 5/Opt O) = SP1 Prop band of 2.5%
 Note 1 Should difficulty occur in adjusting Options check the Parameter lock **300 14**
 Note 2 Normal control is maintained with existing settings during programming

Step 1
 PRESS **P** TO ENTER PROGRAM MODE

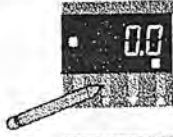

Step 2
 PRESS AND HOLD **▲** INDEX TO FUNCTION
 e.g. Function 16 (Sensor select) flashes



Step 3
 PRESS ***** CHANGE TO OPTION SELECTION
 e.g. Option 2 (Type K)



Step 4
 PRESS **▼** or **▲** SELECT OPTION REQUIRED
 e.g. Option 1 (Type J)



Step 5
 PRESS ***** CHANGE TO FUNCTION SELECTION
 Set other Functions as required



Step 6
 PRESS **P** TO EXIT PROGRAM MODE WHEN SELECTIONS COMPLETE
 Process temperature displayed




Control commences with new instructions now entered in memory

2 MODE B - FUNCTION/OPTION DISPLAY PROCEDURE

Used in Function 2 to set full scale alarms and Function 24 - Range adjustment. Mode B enables all digits to be used for Options values

Step 1
 PRESS **▲** TO INDEX TO FUNCTION
 e.g. Function 24 (Range adjustment) flashes
 Note 2 bars = Mode B

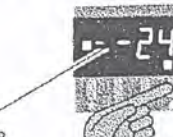

Step 2
 PRESS ***** TO DISPLAY OPTION VALUE
 e.g. Range 400° flashes



Step 3
 PRESS AND HOLD *****
 PRESS **▲** TO INCREASE
 PRESS **▼** TO DECREASE OPTION VALUE



5 AUTOTUNE HINTS

- 5.1 Autotune error messages **300 11** (EE5-7)
 (Latched; PRESS **▼▲** to reset)
 AT/PT tunes most applications satisfactorily, but if tuning fails and error messages repeatedly occur, the application has unusual characteristics requiring manual tuning **300 21**
- 5.2 Tuning with set point near ambient
 Difficult both to control and Autotune. Use PT. If tuning fails try with Fn 5/Opt 1, otherwise increase set point or tune manually
- 5.3 In High Resolution (0.1°)
 Should error message EE6 occur during tuning, select normal resolution (Fn 18/Opt O) then Autotune and afterwards re-select Hi-res. (check range setting Fn 24)
- 5.4 AUTOTUNE VALUE DISPLAY
 At the end of an Autotune run the AT value is automatically entered and may be displayed in Functions:
 5 Prop band/Gain
 6 Derivative time/Rate
 7 DAC approach control
 8 Integral time/Reset

Step 1
 PRESS **P** TO ENTER PROGRAM MODE



Step 2
 PRESS **▲** TO INDEX TO FUNCTION
 e.g. Function 5 Prop band
 AT value = 3.5%




Note 3 LED's show an AT value displayed

6 PROPORTIONAL CYCLE TIME

- 6.1 Autotuned cycle time
 Autotune calculates the optimum value but for safety reasons does not automatically implement it
- 6.2 If the cycle time needed is known
 Applications known to require shorter times than the 20 sec (factory setting, including SSR drive (1 sec), inert outputs (0.05 sec) should select the appropriate Option in Function 4 using the procedure **300 4**. This setting will not be changed, but may be replaced with the calculated AT value if preferred after the Autotune run
- 6.3 Normal procedure
 Run Autotune AT **300 2**. When complete (alternating AT display stops) display the AT calculated cycle time and accept if suitable, this will then replace the 20 sec factory setting

Step 1
 Index to Function 4
 For procedure **300 4**
 Option O: 20 sec factory setting

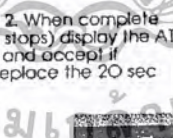

Step 2
 PRESS ***** TO CHANGE TO OPTION SELECTION



Step 3
 PRESS **▲** TO DISPLAY CALCULATED AT VALUE
 e.g. 9.8 sec
 Note Flashing bar shows calculated AT value is displayed




Step 4
 IF AT VALUE SUITABLE
 PRESS **P** TO ACCEPT AT VALUE
 NOW OPERATIONAL



OR IF AT VALUE UNSUITABLE


PRESS **▲** TO SELECT A SUITABLE OPTION FROM TABLE
 e.g. Option 4: 30 sec

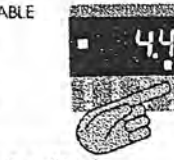

6.4 AT Cycle time values in Function 4


Two AT cycle time values are stored, to enable the current operational value to be retained, until a new value from a subsequent Autotune run is considered
 Example of two AT cycle time values after a subsequent Autotune run:

Step 5
 Index to Function 4
 Operational AT value - 9.8 sec
 As accepted previously (Step 4) Note 3 LED's ON

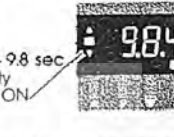

Step 6
 PRESS ***** TO CHANGE TO OPTION SELECTION

Step 7
 PRESS **▲** TO DISPLAY Latest calculated AT value
 e.g. 7.2 sec
 Note Flashing bar

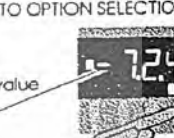

Step 8
 Alternative actions:

- PRESS **P** to accept the latest calculated AT value - 7.2 sec which replaces 9.8 sec as the operational AT value
- OR: PRESS **▼** to display current operational AT value. Then PRESS **P** to retain 9.8 sec
- OR: PRESS **▲** to select Option from Table

7 ALARMS

- 7.1 SP2 Operating mode
 The operating mode must be selected at Function 19 before adjusting SP2 at Function 2
- 7.2 Alarm output operation
 The alarm output is failsafe. SP2 relay is de-energised and SP2 red LED on during the alarm condition (Not with SP2 in Proportional mode)
- 7.3 LBA - Loop break alarm **see Fig. 3**
 LBA detects a control loop fault, and displays an error message (EE3). The alarm relay may be configured to act also LBA operates if the controller fails to receive the correct response to the output within a set time, technically:
 LBA occurs when SP1 output is saturated 0% or 100% and the process temperature fails to move a minimum 50% prop band in the LBA time. SP1 output state is unaffected by LBA alarm condition

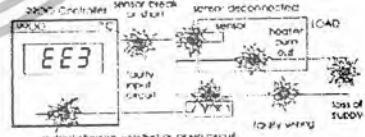


Fig. 3 Typical faults detected by LBA

7.4 Selecting LBA - EE3 message only

1. Index to Function 12 - LBA time
 Option O - LBA OUT, displayed
2. PRESS ***** to change to option selection
3. PRESS **▼** to select Option 14
 The recommended initial setting (2 x Integral time in use)
4. LBA alarm condition: EE3 displayed, alternating with process temperature display latches, to reset PRESS **▼▲** together
 To configure Alarm relay SP2 to LBA Select Option 6 in Function 19 (Relay latches in alarm condition, to reset PRESS **▼▲**.)
 Note Use LBA with SP2 ON/OFF mode only (Fn 10/Opt O). Reset EE3/Relay before any other program changes

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่นอนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
 ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

FUNCTIONS AND OPTIONS TABLE
Please read these important notes first

- Factory setting:** is Option 0 (except Functions 2 and 22)
- Initial configuration:** Functions 16-24 must be selected first then entered into memory by exiting Program mode - see 4 then Autotune and other Functions may be selected

- Protected Functions:** All Functions, except User Settings (Functions 1, 2, 3) may be locked in memory after setting to prevent tampering. See 14 Parameter lock
- AT values (marked ∇):** As calculated on the latest AT or PT run

- Locating Functions:** Function 0 is the Program mode entry point
Pressing \blacktriangle increments
 \blacktriangledown moves direct to Function 13 for access to higher Functions
Hold pressed to auto index through table (Functions 13, 14, 25 are unused)

OPERATING MODE ... Protected

- 0 Operating mode**
- 0 Normal Operation
 - 1 Start Autotune AT
 - 2 Start Autotune PT
 - 3 Park mode
 - 4-100 Manual heat %

USER SETTINGS ... Unprotected

- Manual Reset (OUT IN PID)**
1° steps (max $\pm 127^\circ / 50\%$ prop band)
 - SP2 Adjust**
1° steps Factory setting 5°
SP2 mode must be selected in Function 19 before adjusting SP2
- | | | |
|------------------|------------|--------------------------|
| SP2 mode (Fn 19) | Option No. | Function 2 range |
| Deviation alarm | 1-3 | 0 - 127° |
| Full scale alarm | 4-5 | 0 - *
$\pm 127^\circ$ |
| Cool strategy | 7 | |
- (* Sensor range : Fn 16)

- SPI Lock**
0 Unlocked
1 Locked

OPERATIONAL PARAMETERS ... Protected

- SPI Proportional cycle time**

0 20 sec	10 3 sec
1 1 sec	11 7 sec
2 5 sec	12 14 sec
3 10 sec	13 45 sec
4 30 sec	14 \blacktriangle Operational AT value
5 60 sec	14 \blacktriangledown Latest calculated AT value
6 0.05 sec	15 \blacksquare Latest calculated AT value
7 ON/OFF	
8 0.3 sec	
9 2 sec	
- SPI Proportional band/Gain**

0 2.5% CR	1.25%
1 0.5%	0.25%
2 1%	0.5%
3 2%	1%
4 3%	1.5%
5 5%	2.5%
6 10%	5%
7 20%	10%
8 15%	0.75%
9 4%	2%
10 6%	3%
11 7%	3.5%
12 8%	4%
13 14%	7%
14 100%	50%
- SPI Derivative time/Rate**

0 25 sec	9 3 sec
1 OUT	10 7 sec
2 5 sec	11 15 sec
3 10 sec	12 20 sec
4 50 sec	13 35 sec
5 100 sec	14 75 sec
6 200 sec	15 \blacktriangle AT value
7 1 sec	15 \blacktriangledown AT value
8 2 sec	

OPERATIONAL PARAMETERS ... continued

- SPI DAC approach control**

0 1.5 x prop band	5 3.0
1 0.5	6 4.0
2 10	
3 20	7 \blacktriangle AT value
4 25	7 \blacktriangledown AT value
- SPI Integral time**

0 5 min	8 0.2 min
1 OUT	9 7 min
2 0.5 min	10 13 min
3 1 min	11 25 min
4 2 min	12 33 min
5 3 min	13 43 min
6 10 min	14 \blacktriangle AT value
7 18 min	14 \blacktriangledown AT value
- Sensor error correction**
1° steps ($\pm 127^\circ$ max)
- SP2 Proportional cycle time**

0 ON/OFF	9 3 sec
1 1 sec	10 7 sec
2 5 sec	11 14 sec
3 10 sec	12 45 sec
4 20 sec	
5 60 sec	
6 0.05 sec	
7 30 sec	
8 2 sec	

Non linear ranges for Cool strategy
13 0.15-10 sec
14 0.15-20 sec
15 0.06-15 sec
- SP2 Proportional band/Gain**

0 2.5% CR	1.25%
1 0.5%	0.25%
2 1%	0.5%
3 2%	1%
4 3%	1.5%
5 5%	2.5%
6 10%	5%
7 20%	10%
8 15%	0.75%
9 4%	2%
10 6%	3%
11 7%	3.5%
12 8%	4%
13 14%	7%
14 100%	50%
- LBA ... Loop break alarm - time**

0 OUT	9 30 min
1 1 min	10 40 min
2 2 min	11 50 min
3 4 min	12 70 min
4 6 min	13 90 min
5 8 min	Recommended initial setting:
6 10 min	14 2 x Operational integral time
7 15 min	
8 20 min	
- Reset Functions 0 - 24 to factory settings**
0 Normal
1 Reset (Function 22 not reset)

Abbreviations:
Fn - Function
Opt - Option
SR - Sensor range
CR - Configured range

INITIAL CONFIGURATION ... Protected

- Sensor Select and Range Table**

		Range Table			
Type	Factory set	Sensor range (SR)			
T/C	°C	°F	°C	°F	
1 J	400	800	800	1470	
2 K	400	800	1200	1999	
3 N	400	800	1200	1999	
4 R	1600	1999	1600	1999	
5 S	1600	1999	1600	1999	
6 T	250	500	250	500	
7 E	500	1000	600	1100	
8 L	400	800	800	1470	
10 B	1600	1999	1800	1999	

9 RTD
PT100 200 400 400 750

Range minimum: 0°C/32°F
Except T/PT100:
Factory set 0°C/32°F
Minimum available -200°C/°F

Linear process inputs		Display
11 0 - 20mV		0 - 100
12 4 - 20mV		0 - 100
13 0 - 20mV		0 - 1000
14 4 - 20mV		0 - 1000
15 0 - 20mV		0 - 2000
- Negative temperature ranging**
0 Disabled
1 Enabled (range min -200°)
- Display resolution**
0 Normal (1°)
1 Hi-res (0.1°) $\pm 199.9^\circ$
1° settings become 0.1°
Ranged 0 - 200° on selection of Hi-res. (reset with Fn 24)
- SP2 Operating mode**
Select and enter Function 19 before adjusting SP2 in Function 2
0 OUT
1 Deviation alarm - High
2 Deviation alarm - Low
3 Deviation band alarm
4 Full scale alarm - High
5 Full scale alarm - Low
6 LBA - Loop break alarm
7 Cool strategy
- SPI Sensor break**
0 Upscale
1 Downscale
- SP2 Sensor break**
0 Upscale
1 Downscale
- °C/°F (Note Change top fascia)**
0 °C {Factory set
1 °F {not reset by Function 15
- Software version number
- Configured range (CR) adjustment**
1° steps
Mode B adjustment see 4.2
(See Range Table in Function 16)

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่นอนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

INSTALLATION: IMPORTANT SAFETY INFORMATION PLEASE REVIEW

Designed for use: UL 873 - only in products where the acceptability is determined by Underwriters Laboratories Inc.
 EN61010-1-Within Installation Categories II and III environment and pollution degree 2.
 To avoid possible hazards accessible conductive parts of final installation should be protected/earthed in accordance with EN61010 for Class 1 equipment.
 Output wiring should be within a grounded cabinet. Sensor sheaths should be bonded to ground or not be accessible.
 Live parts should not be accessible without use of a tool.


It is the responsibility of the installation engineer to ensure that this equipment's compliance to EN61010 is not impaired when fitted to the final installation and to use this equipment as specified in this manual, failure to do so may impair the protection provided. Follow wiring diagrams and regulations.

- 1. CONFIGURATION**
All functions are front key selectable, it is the responsibility of the installing engineer to ensure that the configuration is safe. Remove the function lock link to protect critical functions from tampering.
- 2. ULTIMATE SAFETY ALARMS**
Normal safety advice: Do not use SP2 as the sole alarm where personal injury or damage may be caused by equipment failure.

INSTALLATION

ELECTRICAL INSTALLATION CAUTION RISK OF ELECTRICAL SHOCK.

1. Check controller label is the correct supply voltage for your application.
2. Connections are shown on the socket label.
3. For connection to socket use 250 Faston receptacles provided in accessory kit.
4. Recommended wire size for mains voltage and outputs 32/0.2 1.0mm² (18 AWG 0.04") rated to 6 Amps/300V at 70°C.
5. For use with 2 wire RTD an external link is required between connections 3 and 5.
6. **IMPORTANT.** It is recommended that interference suppressors are fitted across relay contacts to prolong relay life.

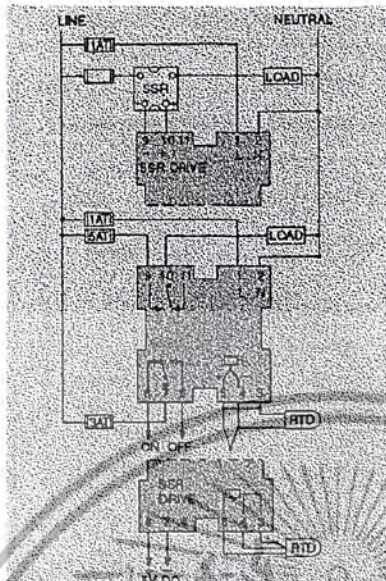

Fuses: 250VAC rated, time lag type to IEC 127.

12 9900 SPECIFICATION

INPUTS

See 8 Function 16 for Range Table
Thermocouple - 9 types

J	Iron/Constantan	I	Copper/Con
K	Chromel/Alumel	R	Pt - 13% Rh/Pt
L	Fe/Konst	S	Pt - 10% Rh/Pt
N	NiCrSi/MSi	B	Pt - 30% Rh/Pt
E	Chromel/Con		Pt - 6% Rh

Standards: IPTS 68/DIN 43760
 Linearity: 5 - 95% sensor range see 4
 J/K/L/N/E ±1°C C.T ±2°C, B ±6°C >500°C
 R/S/O-300°C ±5°C, 300-1600°C ±2°C
 CJC Rejection: 201 (0.05%/°C) typical
 External resistance: 100Ω maximum

Resistance thermometers
 RTD/PT100 2 wire (optional 3 wire)
 DIN 43760 100 Ω 0°C/138.5 Ω 100°C Pt

Linear process inputs: 0-20mV/4-20mV
 Linearity: ±1% impedance 100kΩ min

Applicable to all inputs
 SR = sensor range, CR = configured range
 Calibration accuracy: ±0.25% SR ±1°C
 Sampling frequency: Input 3Hz, CJC 5sec
 Common mode rejection: Negligible
 effect up to 140dB, 240V, 50-60Hz
 Series mode rejection: 60dB, 50-60Hz
 Temperature coefficient: 150ppm/°C SR
 Reference conditions: 22°C ±2°C,
 115/230V ±5%, after 30m settling time

OUTPUTS

OUTPUT MODULE - Dual standard
Main output: SP1
 Relay standard: 5A/250Vac resistive SPDT/Form C
 Ssd-optional: 5V/25mA non-isolated

Alarm/Cool channel output: SP2
 Relay-standard: 3A/250Vac resistive SPDT/Form C
 Ssd-optional: 5V/25mA non-isolated

9900 Controller output module - types

		SP1 output	SP2	115V code	230V
Relay	Relay	991.11C/F	991.12C/F		
Relay	Ssd	991.21C/F	991.22C/F		
Ssd	Relay	992.11C/F	992.12C/F		
Ssd	Ssd	992.21C/F	992.22C/F		
Relay	-	991.01C/F	991.02C/F		
Ssd	-	992.01C/F	992.02C/F		

10.2 MECHANICAL

1. Prepare a 1/16 DIN panel cut out: 45 x 45mm +0.6 -0 1.77" x 1.77" +0.02 -0
2. Remove the socket, pressing in the lock buttons
3. Slide the controller into the cut out
4. Fit the mounting clip see fig, pressing it firmly against the panel, jacking screws optional
5. Plug on the socket
6. After installation remove and discard the protective front window label
7. Cleaning - If required wipe with damp cloth (water only)

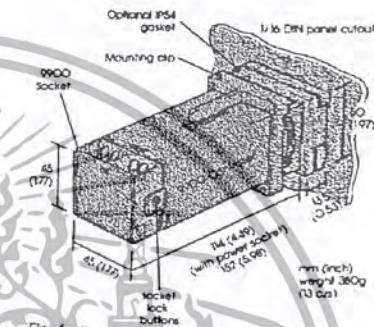


Fig. 6

CONTROL CHARACTERISTICS

SPI PID Parameters Field selectable
 Prop band/Gain: 0.5-100% CR
 Prop cycle-time: 0.05-81s or ON/OFF
 Integral time/Reset: 0.2-43m or OUT
 Derivative time/Rate: 1.0-255s or OUT
 DAC approach control: 0.5-9.0 x PB
 (ON/OFF Hysteresis) 0.25-50%CR

GENERAL

Supply Voltage: 115V or 230V ±15%
 50-60Hz 6VA (Link selectable)
 Digital LED Display: 3 1/2 digit 10mm high, High brightness green, 3 step LED.
 Error indicator: SP1 Green SP2 Amber.
 Output LEDs: 4 Elastomeric Buttons.
ENVIRONMENTAL
 Humidity: Max. 80%
 Altitude: Up to 2000M
 Installation: Categories II and III Degree II
 Pollution: UL873, CSA 22.2/142-87, EN61010
 Safety: IP54 (with gasket) EN50081-1
 Protection: FCC Rules 15 Sub-part J Class A EN50082-1, RF Field ±2% FS
 EMC Immunity: Ambient: 0.50°C (32-130°F)
 Mouldings: Flame Retardant Polycarbonate

11 ERROR MESSAGES

APPLICATION FAULTS

EE1	Sensor burnout	Check sensor	Self clearing
EE2	RTD/PT100 short	Check sensor	Self clearing
EE3	LBA Loop break	Check control loop	Latches: Reset

AUTOTUNE AT/PT TUNING CYCLE FAULTS

Autotune run is aborted: Previous values are retained
 EE5 Outside time limit Latches: Reset
 EE6 O/shoot exceeds limit Latches: Reset
 EE7 Unable to run Autotune, Latches: Reset
 SPI in ON/OFF mode

SOFTWARE FAULTS

EE8	Calibration data error	Replace unit if it persists
EE9	System error	Replace unit

PRESS ▼▲ together to reset latched message

WARRANTY

CAL Controls warrant this product free of defects in workmanship and materials for three (3) years from date of purchase

1. Should the unit malfunction, return it to the factory. If defective it will be repaired or replaced at no charge
2. There are no user-serviceable parts in this unit. This warranty is void if the unit shows evidence of being tampered with or subjected to excessive heat, moisture, corrosion or other misuse
3. Components which wear, or damage with misuse, are excluded e.g. Relays, SSR
4. To comply with this warranty the installation and use must be by suitably qualified personnel
5. Neither CAL Controls Ltd or CAL Controls Inc shall be responsible for any damage or loss to other equipment howsoever caused, which may be experienced as a result of the installation or use of this product. CAL Controls liability for any breach of this agreement shall not exceed the purchase price paid

Designed by BDC Technical Services, Baldock, UK



CAL Controls Ltd
 Bury Mead Road, Herts, SG5 1RT, UK
 Tel: +44 (0) 1462-431611 Fax: +44 (0) 1462-451801

CAL Controls Inc
 1580 S. Milwaukee Avenue, Libertyville, IL 60048
 Tel: (847) 680-7080 Fax: (847) 816-6852

CAL Controls policy of continuous development may cause detail changes to the enclosed information. E & OE

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
 ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

13 IMPORTANT ADVANCED FUNCTIONS SECURITY

The advanced functions are intended for OEM's and process engineers. Access is therefore protected in the Function table

Always make a record of these functions and the instructions from the manual to be used to reset them.

13.1 HIDDEN ACCESS TO ADVANCED FUNCTIONS

Step 1

PRESS **P** TO ENTER PROGRAM MODE




Step 2

PRESS **▼** TO GO DIRECTLY TO FUNCTION 13



Step 3

PRESS & HOLD **★** FOR 5 sec TO ACCESS ADVANCED FUNCTIONS (Entry point Fn 38)

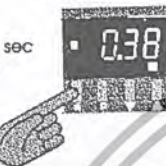

13.2 ADVANCED FUNCTIONS Protected

Fn No.	Opt No.	Parameter		
26	SP1	Heat Power limit		
			0	100% max
			1	95% output
			2	90% output
			3	85%
			4	80%
			5	75%
			6	70%
			7	65%
			8	60%
			9	55%
			10	50%
			11	45%
			12	40%
			13	30%
14	20%			
15	10%			

Not in SP1 ON/OFF mode

27 SP2 Cool limit

0	100% max
1	80% output
2	60% output
3	50%

Not in SP2 ON/OFF mode

Direct/Reverse mode selection
Normal OFF when logically ON

28	SP1 Output	<input type="radio"/>
29	SP1 LED	<input type="radio"/>
30	SP2 Output	<input type="radio"/>
31	SP2 LED	<input type="radio"/>

32 Error Indicator resolution

0	Normal (2% range/segment)
1	High (1%)
2	Low (4%)

33 Temperature display sensitivity

0	Normal
1	High
2	Low

34 Derivative polling ratio

0	0.5 x derivative time
1	0.2
2	0.7
3	1.0

35 Sensor span adjust

1% steps (+15°/-16° max)

Note 'Hidden' Fn 15/Opt 5 resets ALL functions, except Fn 22

36 SP2 Latch alarms

- Normal
- Latch

Only for: SP2 ON/OFF mode, Fn 19/Opt 1-5

PRESS **▼▲** together to reset (in non alarm condition)

37 Spare

DIAGNOSTICS

Read only Functions 39-49 Mode B display **see 4.2**

PERFORMANCE MONITOR (PM)

38 Start monitor (Entry point from Fn 13)

- OFF
- Start

Readings are reset on subsequent monitor start or de-powering

- 39 Read temperature variance (0.1°)
- 40 Read maximum temperature (°C/°F)
- 41 Read minimum temperature (°C/°F)
- 42 Read Duty Cycle Monitor (DCM) % heat (SP1 % ON time)

AUTOTUNE TUNING DATA Fig. 8

Overshoot/undershoot (°C/°F)
Max 255°/Hi-res 25.5°

43	OS1	45	US
44	OS2		
Quarter cycle times (sec)			
Min 2 sec / max 1800 sec (30 min)			
46	QCT1	48	QCT3
47	QCT2	49	QCT4
50	Spare PRESS ▲ to Fn 0		

13.3 DIAGNOSTICS Functions 38 - 49

To assist with machine development, commissioning and trouble shooting

PERFORMANCE MONITOR (PM)

Monitors and displays minimum and maximum temperatures, and variance (deviation) to 0.1°C/°F. Displayed temperatures are measured values, independent of set point. This high sensitivity monitor may be affected by interference. (Fit snubber to minimise disturbance)

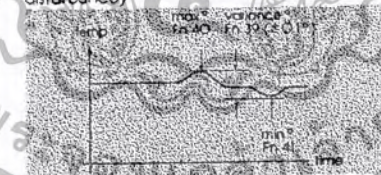


Fig. 7 Performance monitor (PM) Fns 38-41

DUTY CYCLE MONITOR (DCM)

Monitors percentage power used in the previous proportioning cycle. Average several readings for a more accurate result. Power requirements outside the range 20% - 80% may be difficult to control and autotune

AUTOTUNE TUNING DATA (Fns 43-49)

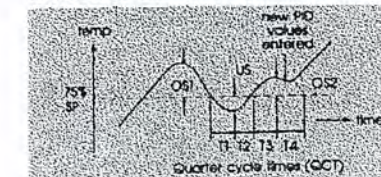


Fig. 8

13.4 MONITOR OPERATION (PM/DCM)

Step	Select
1 To start monitor:	Fri 38/Opt 1
2 To return to normal operation	PRESS P
3 To view readings (PM/DCM)	Fns 39-42
4 To stop monitor: (Readings are retained)	Fm 38/Opt 0
5 Reset	Fri 38/Opt 1
Readings reset on next monitor start.	On de-powering
Monitor and readings reset	On de-powering

14 PROGRAM SECURITY LOCK

To be made by qualified technician. De-power controller before proceeding using a screw driver at side of bezel remove lower fascia containing push buttons. All functions except user settings - Functions 1-3 can be protected against tampering. To protect function settings change the plastic link from unlocked to locked position.

- LOCKED (or remove link)
- UNLOCKED

15 INTERNAL LINK CHANGES

 
These operational modifications should be made by a qualified technician before installation.

To remove the 9900A board:

1. First remove the output module, carefully lever the retaining clips from the slots in the module cover with a small screwdriver.




2. Tap module cover on table top, as shown, to release the 9900A board. Carefully remove board, avoid damaging components on protruding tongue



15.1 To convert to 3 wire RTD/PT100

(inhibits thermocouple operation) Carefully cut pad at X avoid damage to R3. Fit solder links LK1, LK2 using 22SWG wire.

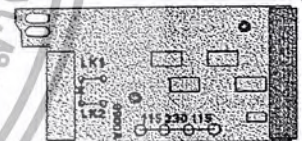

15.2 Supply Voltage Conversion (Plug in links)

IMPORTANT - check your installation operating voltage before proceeding. Wrongful conversion could damage this unit.

For 115 Volt ±15% operation fit two links (spare link in accessories bag) in positions 115 and 115. For 230 Volt ±15% operation fit one link in position 230.

16

9900 FUNCTION/OPTION RECORD			
Customer Ref:			
9900		model	serial no.
Function Number	date	Option Set	

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

COOL STRATEGY FOR HEAT-COOL APPLICATIONS

Cool strategy: A change in load causes movement of the linked heat and cool prop bands

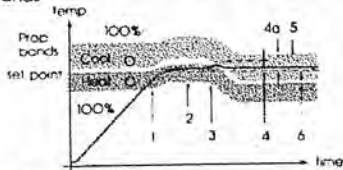


Fig. 9

1. Integral causes linked prop bands to move up
2. Stabilises e.g. 30% heat
3. Exothermic load change causes integral to move prop bands down minimising disturbance
4. Minimum offset achieved (4a = offset without cool strategy integral action)
5. Stabilises e.g. 50% cool
6. Consistent dead band throughout

SETTING UP ROUTINE FOR HEAT COOL (Single zone procedure)


Step

1. **Run Autotune AT:** (Set normal operating temp) Accept AT proportional cycle time Fn 4/Opt 15
Note: SP1/SP2 cycle times must be compatible with switching devices used (SP2 cool output is OFF of this stage)
2. **When temperature stable at set point:**
 - Select cool strategy Fn 19/Opt 7
 - Select cool prop band option value from table nearest to Heat prop band value (view Fn 5) Fn 11
 - Select cool cycle time option value nearest to Heat cycle time value (view Fn 4) Fn 10
 - Adjust SP2 dead band to 0° (Factory set 5°) Fn 2
3. **Run with normal background/exothermic thermal conditions,** good results should be achieved and provide the basis for fine tuning
4. **Further adjustments:** e.g. Water cooling. Should oscillation occur try (in order):
 - Double cool prop band value Fn 11 and reduce integral time value Fn 8
 - Halve cool cycle time Fn 10
 - Introduce cool overlap Fn 2/(-)ve
5. **Non-linear cooling**
For water cooling above 100°C where flash to steam occurs. Select non-linear ranges in cool cycle time Fn 10/Opt 13-15
6. **Fine tuning**
If overshoot (into cool) or undershoot (into heat) occurs, slowly make the following adjustments, observing the results:
 - Increase cool overlap Fn 2/(-)ve
 - Apply SP2 cool limit, progressively Fn 27/Opt 1 if needed; SP1 heat limit Fn 26/Opt 1
7. **Contact CAL for more application advice and data if required**

19 RECALIBRATING TO A REMOTE STANDARD

To enable the 9900 calibration to match an external meter, data logger etc. (i.e. 'Remote' reading)


SENSOR ERROR CORRECTION: Fn 9
Provides correction at one single temperature

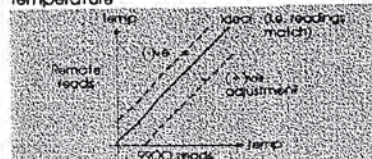

Example
9900 Reads 404°
'Remote' 400°

Error +4° Set (-4) correction at Fn 9
Note: Error polarity applies to 9900 correction

Sensor span adjust: Fn 35
Provides correction where two temperatures require differing amounts of adjustment

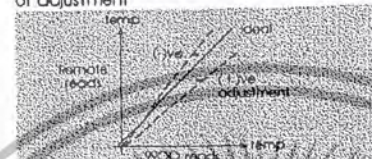

1. Choose a temperature towards the bottom of the normal operating range and one at the top
2. Run at the lower temperature T1, note the error E1 between 9900 and 'Remote' reading
3. Repeat at upper temperature T2 and note error E2

Example
T1 reads 60°
9900 'Remote' 58°
Error E1 = +2°
T2 reads 200°
9900 'Remote' 205°
Error E2 = -5°

4. Calculation of span adjustment for Fn 35

Formula: Fn 35 = $\frac{E2 - E1}{T2 - T1} \times CR$ (as Fn 24)

Example: Fn 35 = $\frac{-5 - (+2)}{200 - 60} \times 250$

= $\frac{-7}{140} \times 250$


Fn 35 = -5° Set (-5°) in Fn 35

5. A span error entered in Fn 35 immediately changes the reading, allow time to stabilise at T2, if an error exists correct with Fn 9. Then check at T1, if an error exists check readings and calculations; repeat if necessary


20 PID TUNING NOTES

1. **Proportional cycle time: Fns 4/10**
Determines the cycle rate of the output device

Output device	Recommended time
9900 Internal relays	10 sec minimum (5 sec with derated contacts & snubber)
SSR Linear output (mA/Vdc)	1 sec
	0.05 sec

 

Ideal

 

Too long (oscillates)

2. **Proportional band/Gain: Fn 5/11**
Smooths out oscillation occurring in ON/OFF control



Too narrow (oscillates)



Too wide (slow warm up and response)

3. **Integral time/Reset: Fn 8**
Automatically corrects offset errors caused by proportional control



Too short (overshoots and oscillates)



Too long (slow warm up and response)

4. **Derivative time/Rate: Fn 6**
Suppresses overshoot and speeds response to disturbances



Too long (oscillates and over corrects)



Too short (slow warm up and response under corrects)

5. **DAC approach control: Fn 7**
Tunes warm up characteristics independent of normal operating conditions. Controls when derivative action starts on warm up, (smaller setting = closer to set point) Useful when sensor very remote from heater



Too small (overshoot)



Too large (slow stepped warm up)

21 PID MANUAL TUNING GUIDE

For unusual applications producing error messages (EE5/6) on Autotune AT/PT

1. **Initial settings:**
Fn 5/Opt 0 (or Reset functions: Fn 15/Opt 1)
Fn 4/Opt 7 (ON/OFF Mode)
Normal operating set point (Then allow process to stabilise)
2. **Take several readings of:**

Amplitude A

Time period T



(Diagnostics Fns 38/39 may help)

3. **Set PID values:**
- | Fn | Parameter | Unit | Set opt value | Nearest |
|------|--|-----------------------------|---------------|--------------|
| Fn 4 | Prop cycle time (Ensure compatible with output device) | T sec | 20 | |
| Fn 5 | Prop band/Gain | A x 1.5 x 100% config range | | Next larger |
| Fn 6 | Derivative time/Rate | T sec | 10 | Next shorter |
| Fn 8 | Integral time/Reset | T min | 60 | Next longer |
| Fn 7 | DAC Approach control | 1.5 | factory set | see 20.5 |

18 NOTES ON OTHER FUNCTIONS

Function Item

- Fn 0 Park mode (Opt 3)**
Temporarily turns outputs off
- Display: \uparrow and Process temperature
- Useful in commissioning and trouble shooting, e.g. Multizone applications
- Manual heat % (Opt 4-100)**
If sensor break occurs (EE1/2) SP1 output (heater power) may be manually controlled 4-100% (Not in ON/OFF mode)
- Display: \uparrow XXH (XX = % output)
- Fn 3 SP1 Set point lock**
Stops unauthorised adjustment
- Fn 5 Retransmission:**
With 100% prop band, accuracy $\pm 5\%$ configuration range using linear input/output

Fn 16 Linear process inputs

Optional 9900-PIM Process interface module (Data from CAL)
This remote module provides greater versatility when using the 9900 with linear inputs

Fn 17 Negative temperature ranging

Enables type T/RTD-PT100 to be used below 0°C/32°F
Note: Increased range to -200°C/F, may effect PID values

Fn 18 Display resolution

Note: Effect on set point and other values set in °C/°F e.g. 100.0° in hi-res = 1000° in normal

Fn 26 SP1 Heat power limit

Limits maximum heater power during warm up. Useful if heaters oversized

Fn 27 SP2 Cool power limit


Limits maximum cooling power outside prop band in heat-cool


เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่นิยมนำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาคผนวก ข
แบบทางวิศวกรรมเครื่องอัดยัดชิ้นงานตัวอย่างด้วยพลาสติก





เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

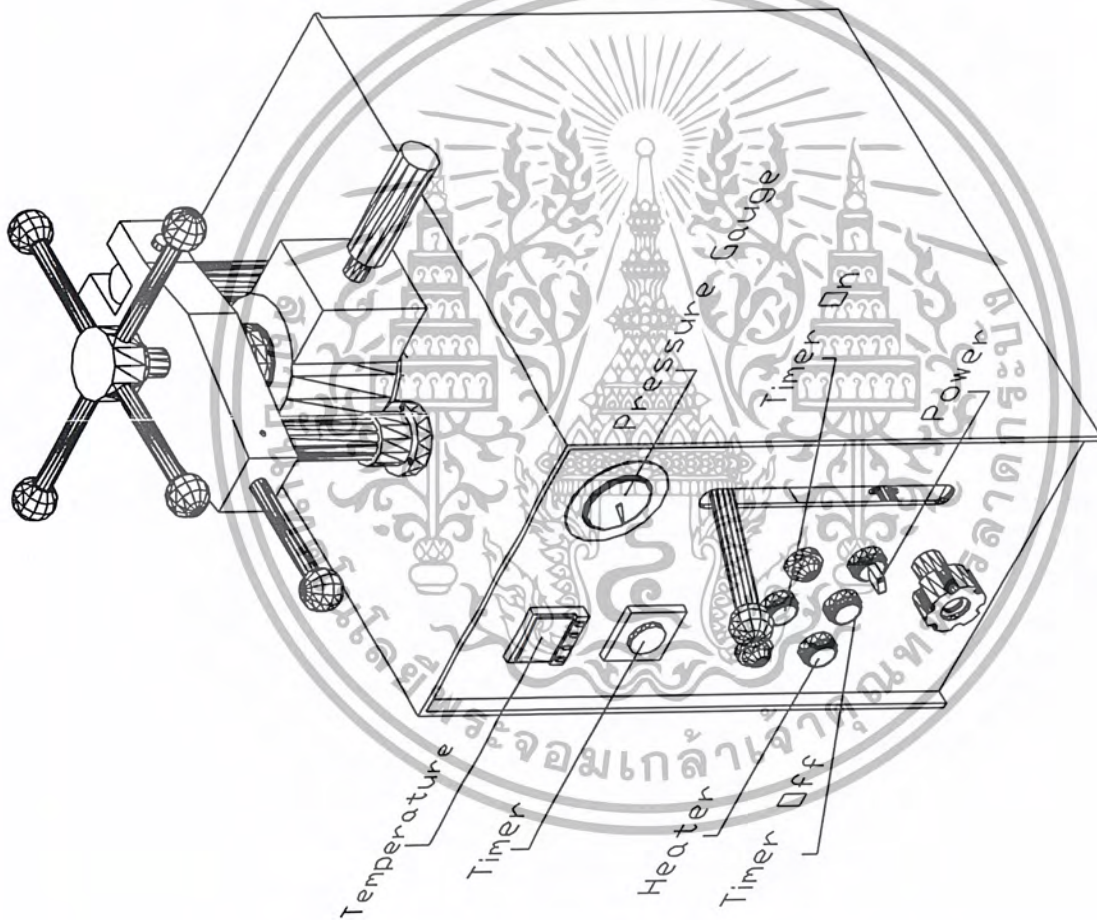


Scale 1:6	Drawn	WASIN	King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang
	Checked	PHOLCHAI	
	Date		Drawing No. 001
	MOUNTING PRESS		

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่นอนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

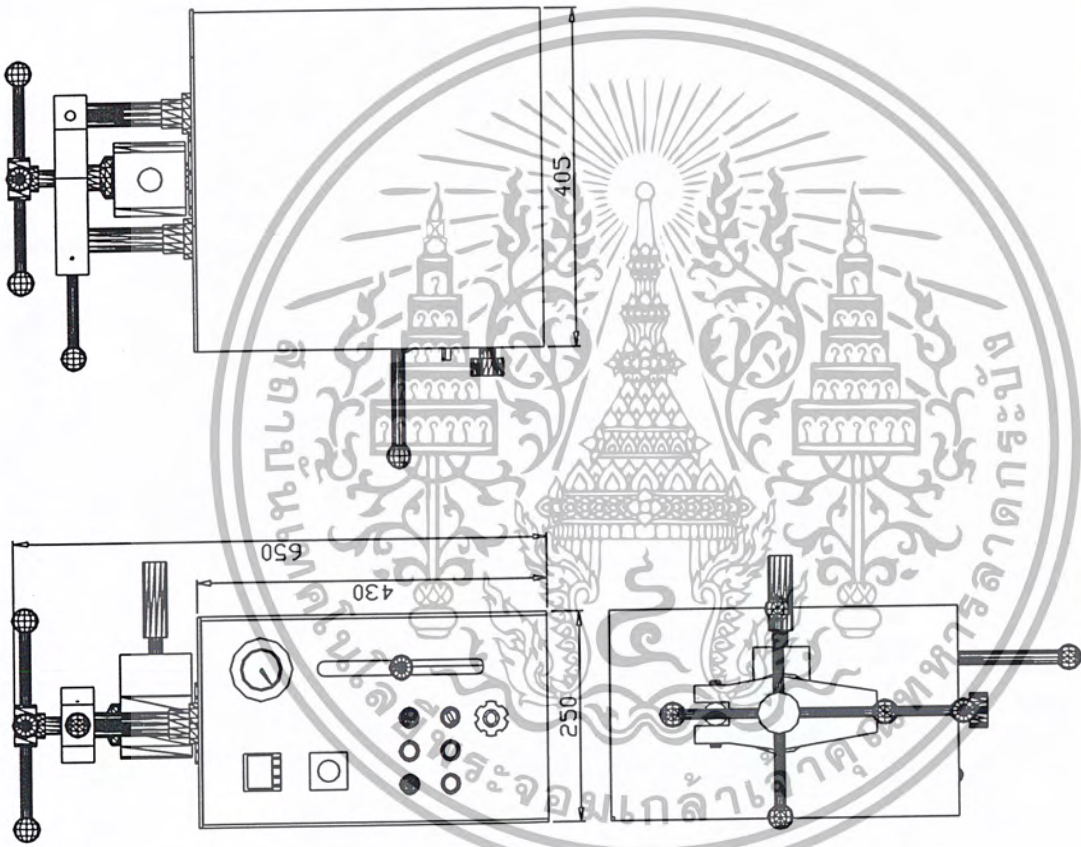


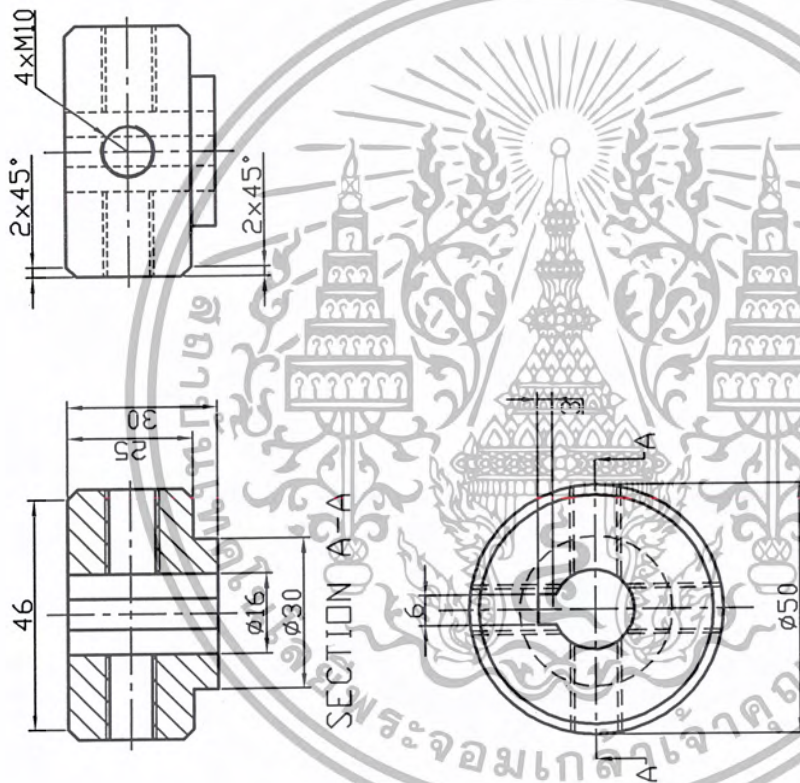
Pos.	Part Name and Remark	Dimension	Material	Req	Drawing No.
Scale 1:9	Drawn WASIN		King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang		
	Checked PHOLCHAI				
	Date				
			MOUNTING PRESS		
			Drawing No. 001		

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

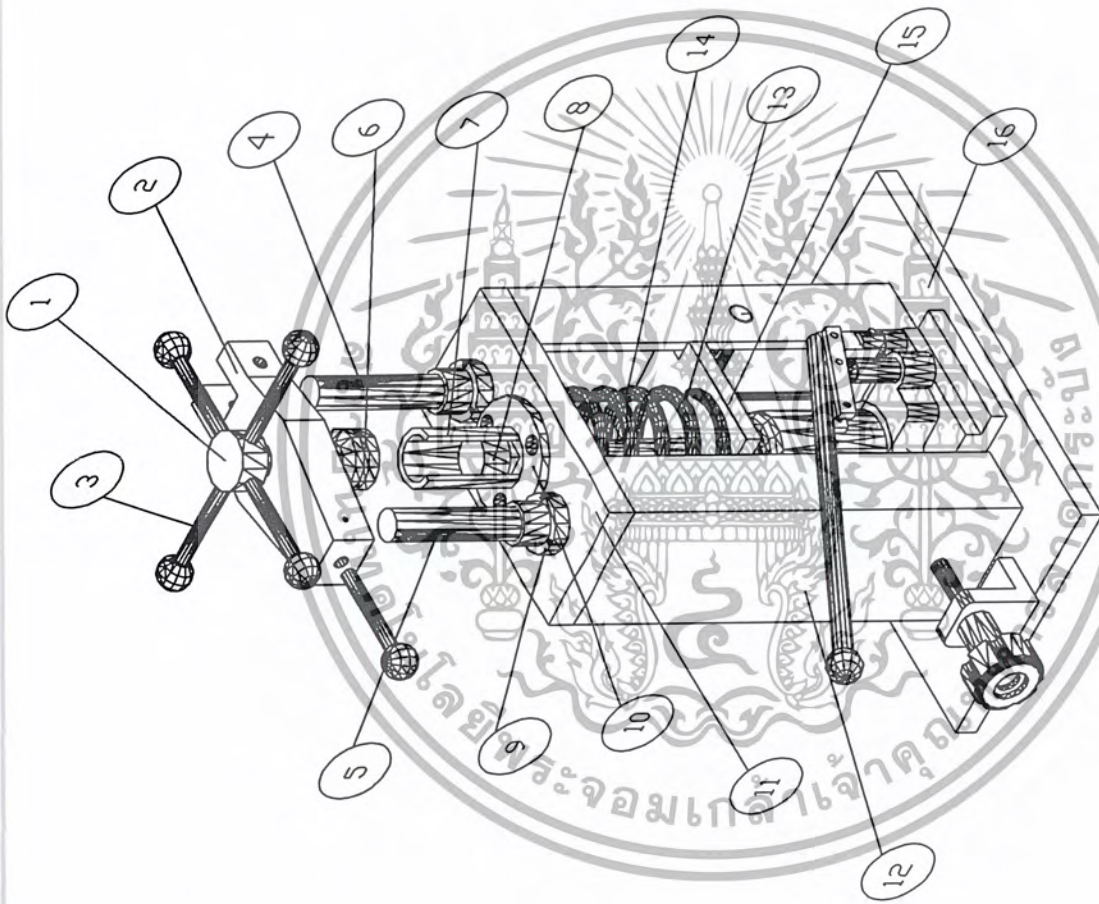


เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

Scale 1:6	Drawn	WASIN	
	Checked	PHOLCHAI	
	Date		
	MOUNTING PRESS		
King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang			Drawing No. 001



01	Lock Nut	Ø55x35	AISI 1045	1	001-01
Pos.	Part Name and Remark	Dimension	Material	Req.	Drawing No.
Scale 1:1.5	Drawn	WASIN	King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang		
	Checked	PHOLCHAI			
		Date			
			MOUNTING PRESS		

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

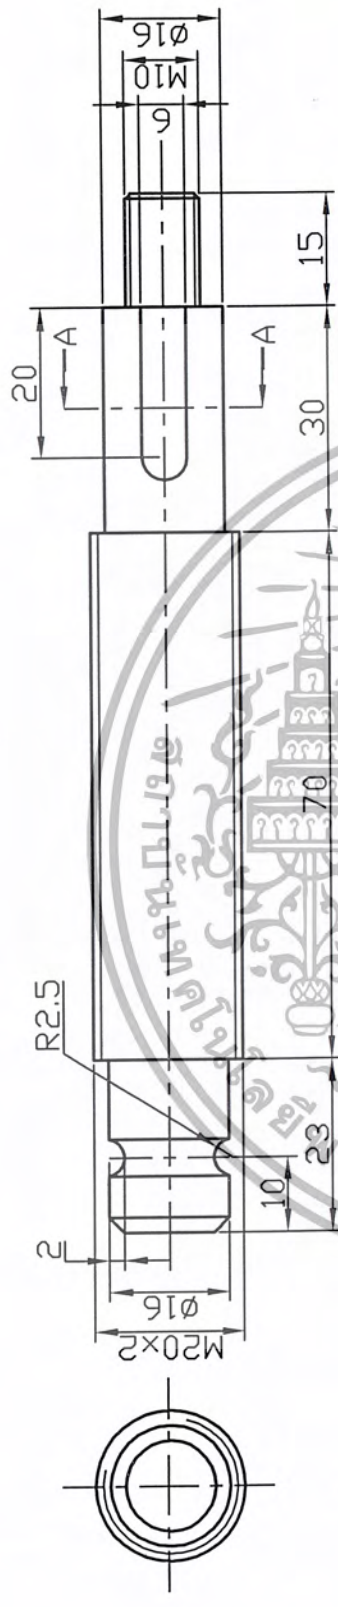



SECTION A-A



01	Screw	$\phi 25 \times 143$	AISI 304	1	001-01
Pos.	Part Name and Remark	Dimension	Material	Req	Drawing No.
Scale 1:1	Drawn	WASIN	King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang		
	Checked	PHOLCHAI			
	Date				
			MOUNTING PRESS		Drawing No.
					001

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
 ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

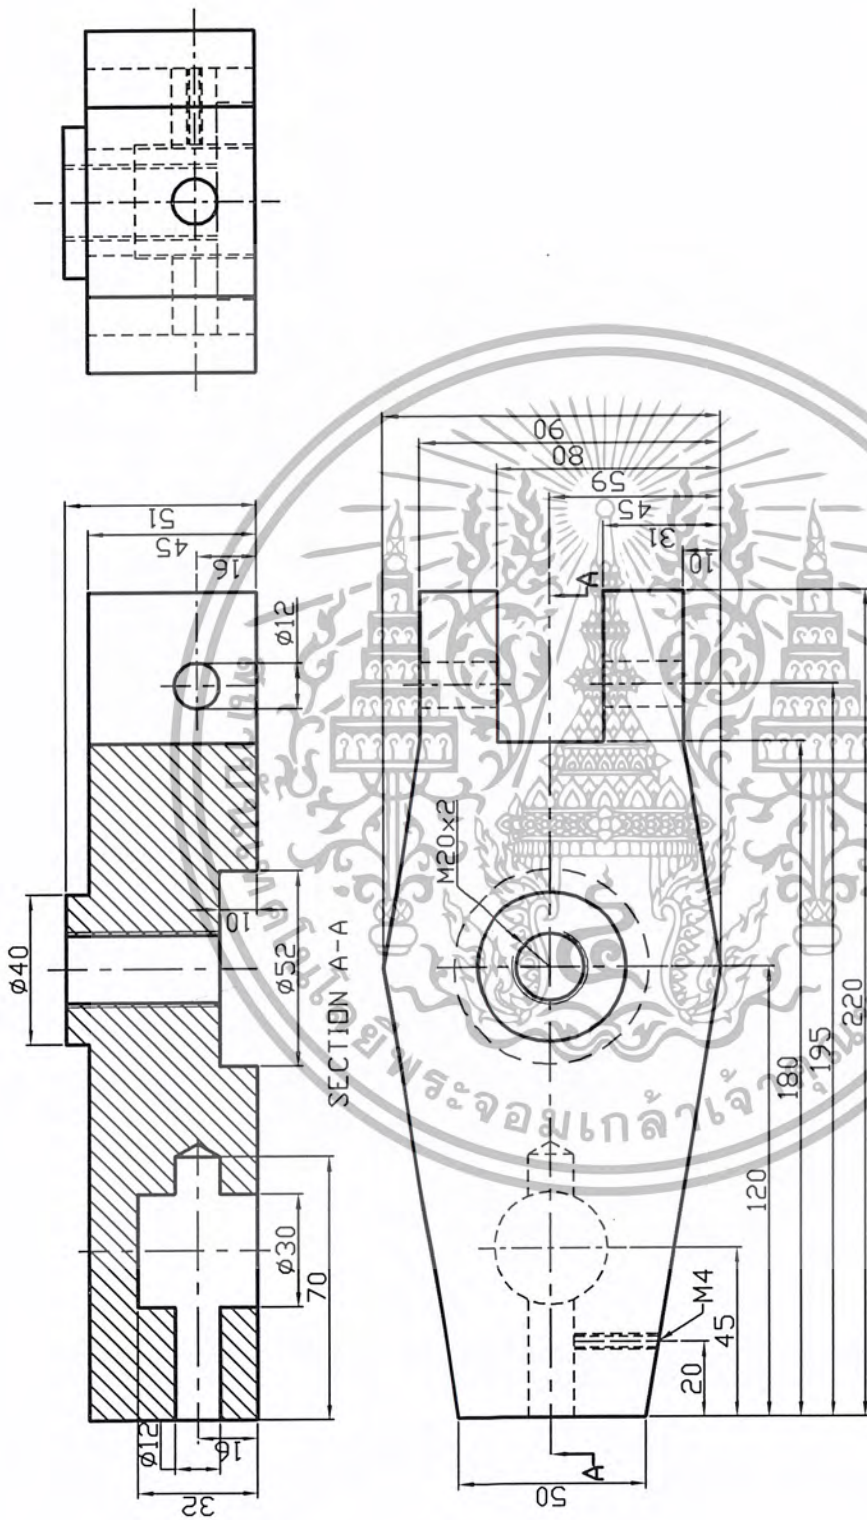


02	Cap Lock	95x225x56	AISI 1045	1	001-02
Pos.	Part Name and Remark	Dimension	Material	Req.	Drawing No.
Scale 1:2	Drawn WASIN				
	Checked PHOLCHAI				
	Date				
			MOUNTING PRESS		
			Drawing No. 001		

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



03	Arm	Ø12x135	AISI 304	4	001-03
Pos.	Part Name and Remark	Dimension	Material	Req.	Drawing No.
Scale 1:1	Drawn	WASIN	King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang		
	Checked	PHOLCHAI			
	Date				
		MOUNTING PRESS		Drawing No. 001	

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

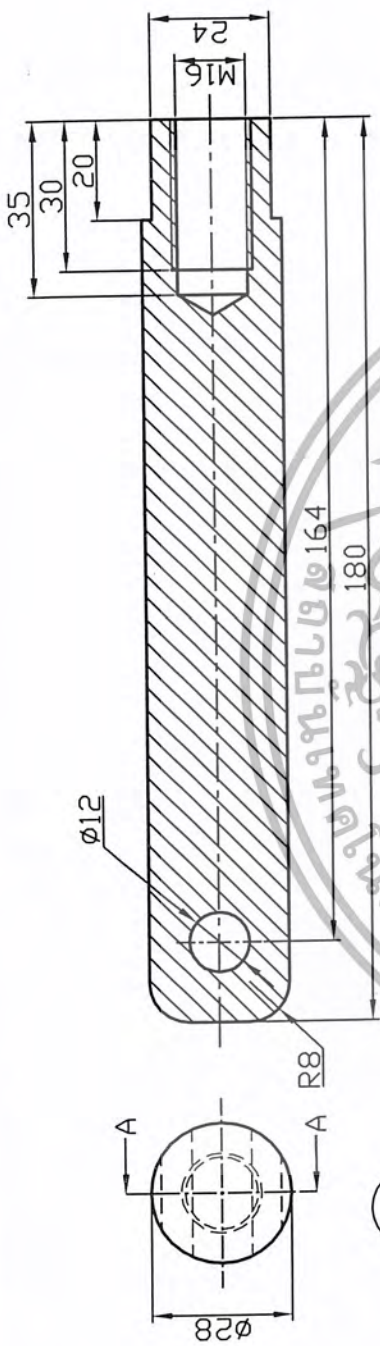


05

SECTION A-A







04

SECTION A-A

05	Column	Ø32x185	AISI 1045	1	001-05
04	Column	Ø32x185	AISI 1045	1	001-04
Pos. Part Name and Remark		Dimension	Material	Req.	Drawing No.
Scale 1:1.5		Drawn WASIN	King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang		
		Checked PHOLCHAI			
		Date			
			MOUNTING PRESS		
			Drawing No. 001		

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

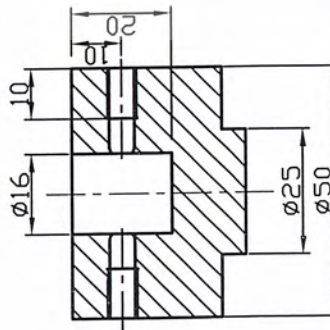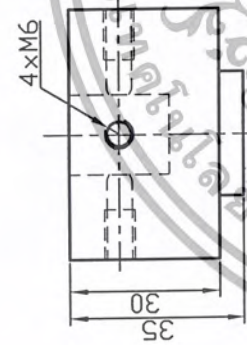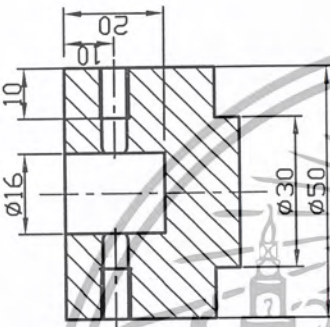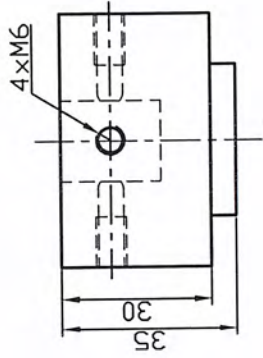


SECTION A-A


SECTION A-A




06	Mold Cap ø25, ø30	ø55x40	AISI 304	1
Pos. Part Name and Remark		Dimension	Material	Req. Drawing No.
Scale 1:1.5		Drawn WASIN	King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang	
		Checked PHOLCHAI		
		Date		
			MOUNTING PRESS	
			Drawing No. 001	

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งยังมีให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

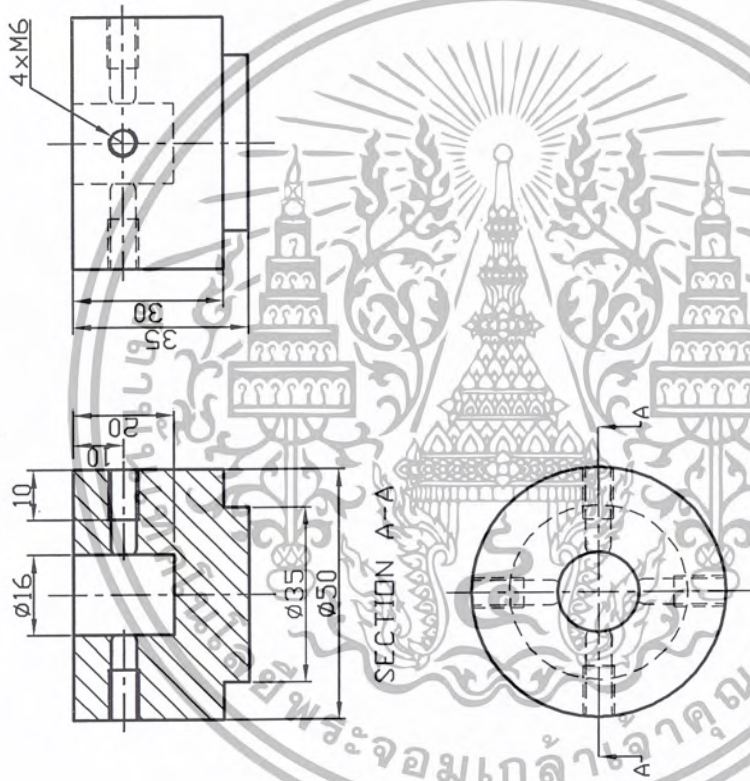


06	Mold Cap Ø35	Ø55x40	AISI 304	1	001-06
Pos.	Part Name and Remark	Dimension	Material	Req.	Drawing No.
Scale 1:1.5	Drawn	WASIN	King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang		
	Checked	PHOLCHAI			
	Date				
			MOUNTING PRESS		


เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งยังขอให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

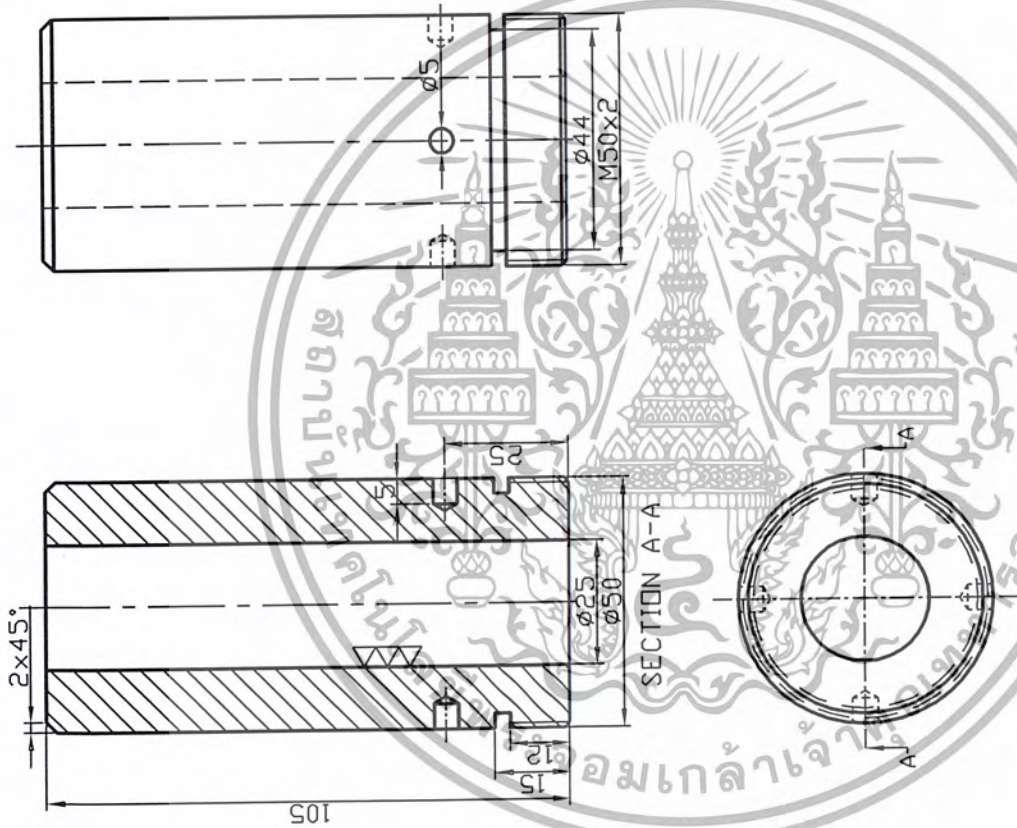


07	Mold Cylinder	Ø25	Ø55x110	AISI H 13	1	001-07
Pos.	Part Name and Remark		Dimension	Material	Req.	Drawing No.
Scale	1:1.5		Drawn	King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang		
			Checked	Date		
				PHOLCHAI		
			MDUNTING PRESS			
			Drawing No.			001

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามแก้ไขดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

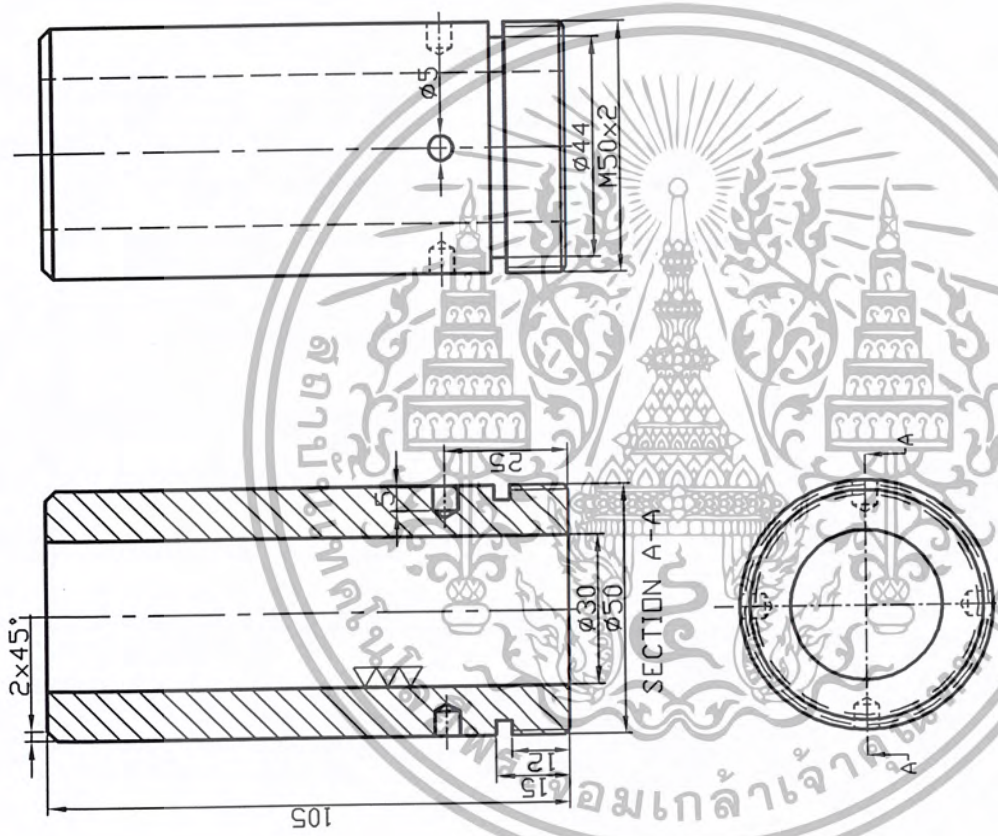


07	Mold Cylinder $\phi 30$	$\phi 55 \times 110$	AISI H 13	1	001-07
Pos.	Part Name and Remark	Dimension	Material	Req.	Drawing No.
Scale 1:1.5	Drawn WASIN		King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang		
	Checked PHOLCHAI				
	Date				
			MOUNTING PRESS		
			Drawing No. 001		


เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
 ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามแก้ไขดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

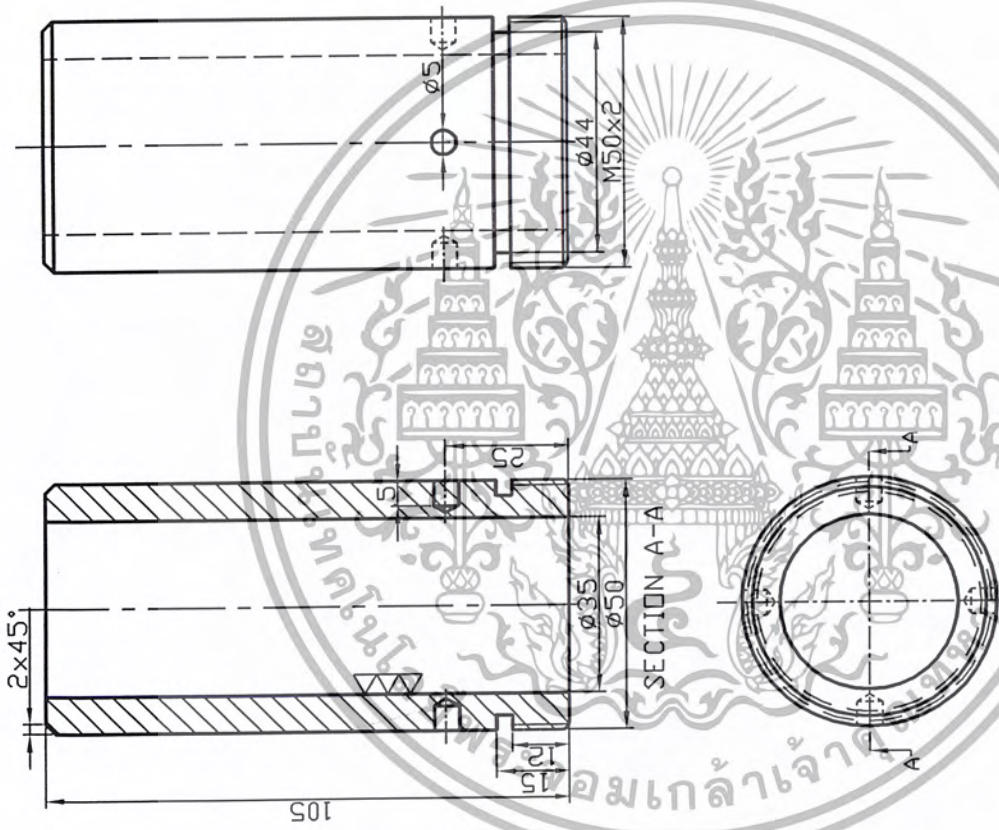


07	Mold Cylinder	ø55x110	AISI H 13	1	001-07
Pos.	Part Name and Remark	Dimension	Material	Req.	Drawing No.
Scale 1:1.5	Drawn WASIN		King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang		
	Checked PHOLCHAI				
	Date				
MOUNTING PRESS					Drawing No. 001

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งยังขอให้คัดลอกเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

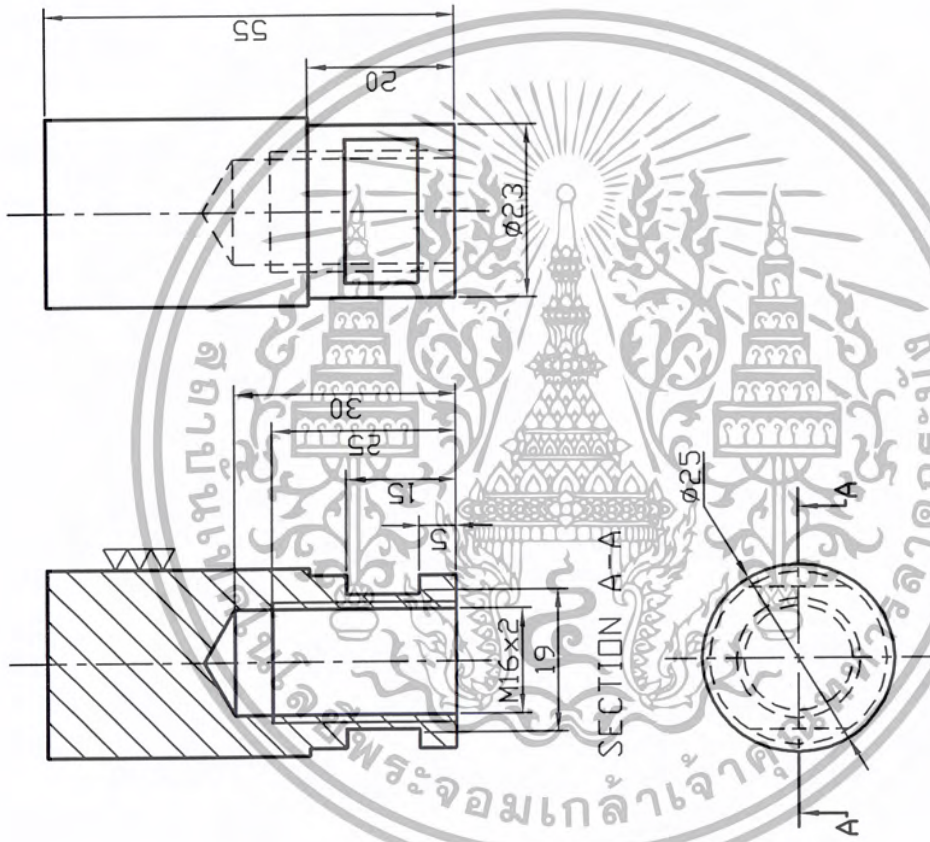


08	Mold Base	Ø30x60	AISI H 13	1	001-08
Pos.	Part Name and Remark	Dimension	Material	Req.	Drawing No.
Scale 1:1	Drawn	WASIN	King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang		
	Checked	PHOLCHAI			
	Date				
			MOUNTING PRESS		
			Drawing No. 001		


เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามนำไปดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

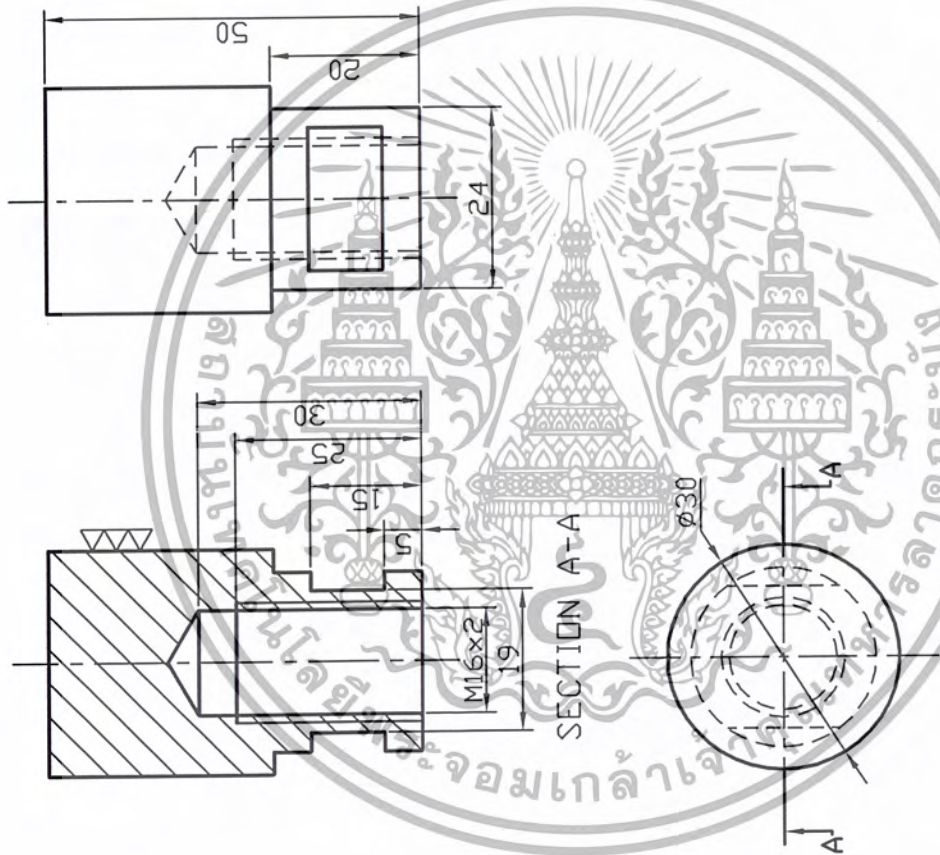



08	Mold Base	ø35x55	AISI H 13	1	001-08
Pos.	Part Name and Remark	Dimension	Material	Req.	Drawing No.
Scale 1:1	Drawn WASIN		King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang		
	Checked PHOLCHAI				
	Date				
		MOUNTING PRESS		Drawing No. 001	

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

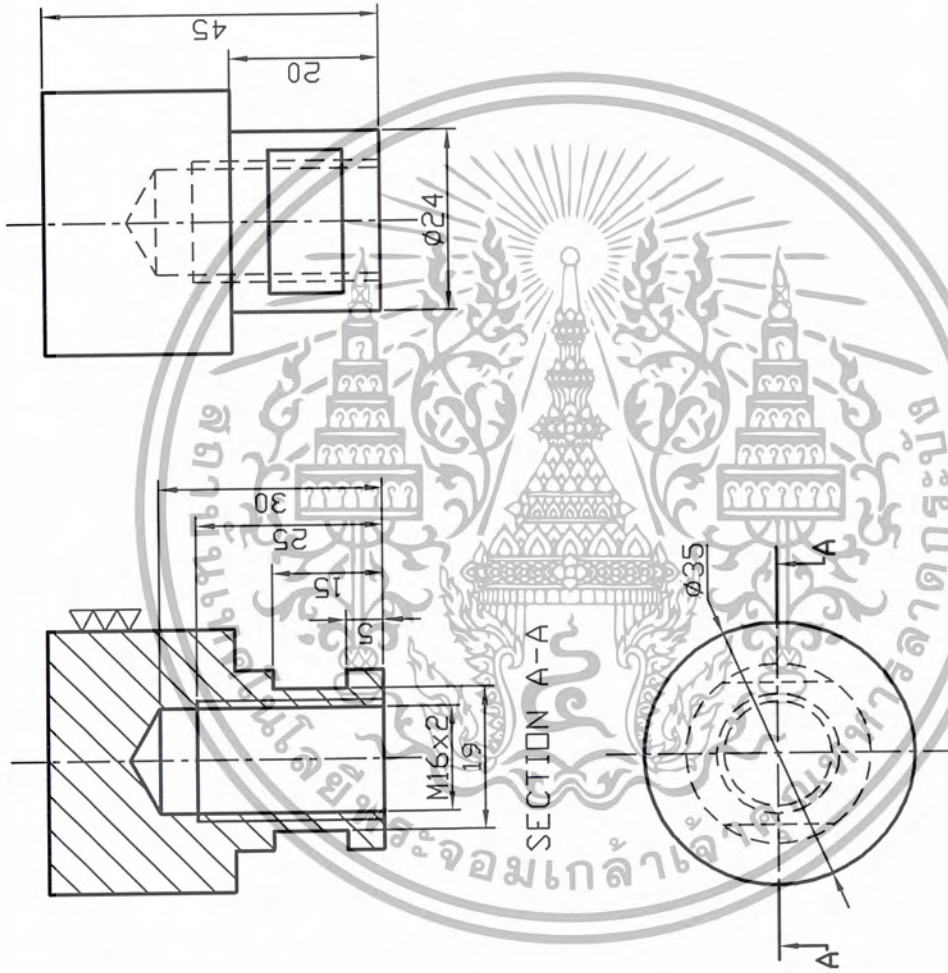

08	Mold Base	Ø40x50	AISI H 13	1	001-08
Pos.	Part Name and Remark	Dimension	Material	Req.	Drawing No.
Scale 1:1	Drawn	WASIN	King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang		
	Checked	PHOLCHAI			
	Date				
			MOUNTING PRESS		

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามนำไปคัดลอกหรือทำ และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

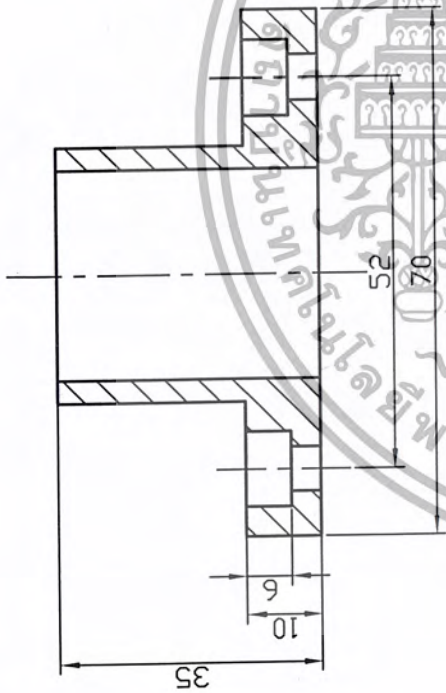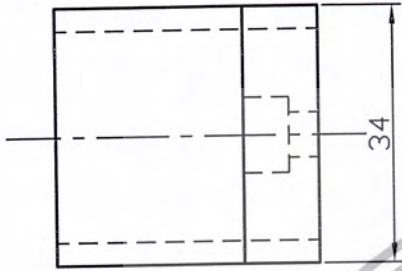


SECTION A-A




09	Bush	$\phi 75 \times 40$	AISI 1045	2	001-09
Pos. Part Name and Remark		Dimension	Material	Req.	Drawing No.
Scale 1:1		Drawn WASIN	King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang		
		Checked PHOLCHAI			
		Date			
		MOUNTING PRESS		Drawing No. 001	

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามแก้ไขดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้


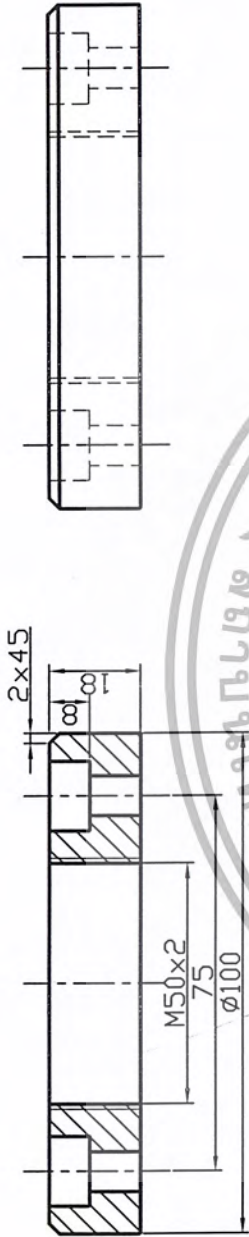


SECTION A-A

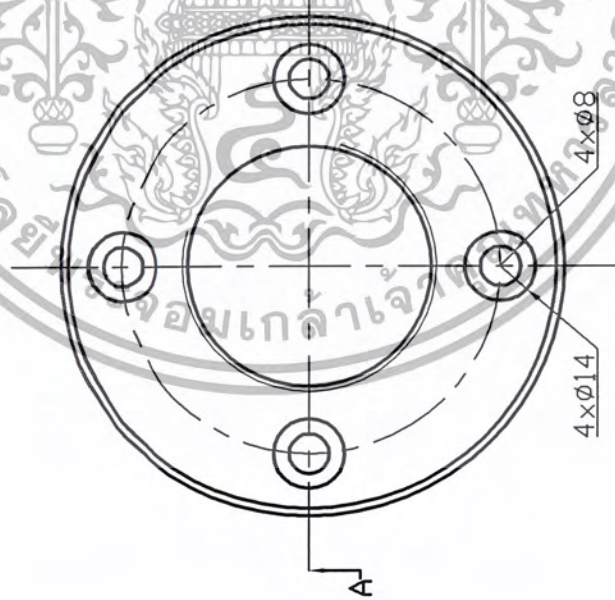



10	Lock Nut	$\phi 105 \times 23$	AISI 304	1	001-10
Pos.	Part Name and Remark	Dimension	Material	Req.	Drawing No.
Scale 1:1.5	Drawn WASIN		King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang		
	Checked PHOLCHAI				
	Date				
			MOUNTING PRESS		
			Drawing No. 001		

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

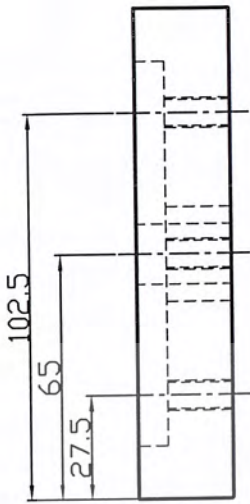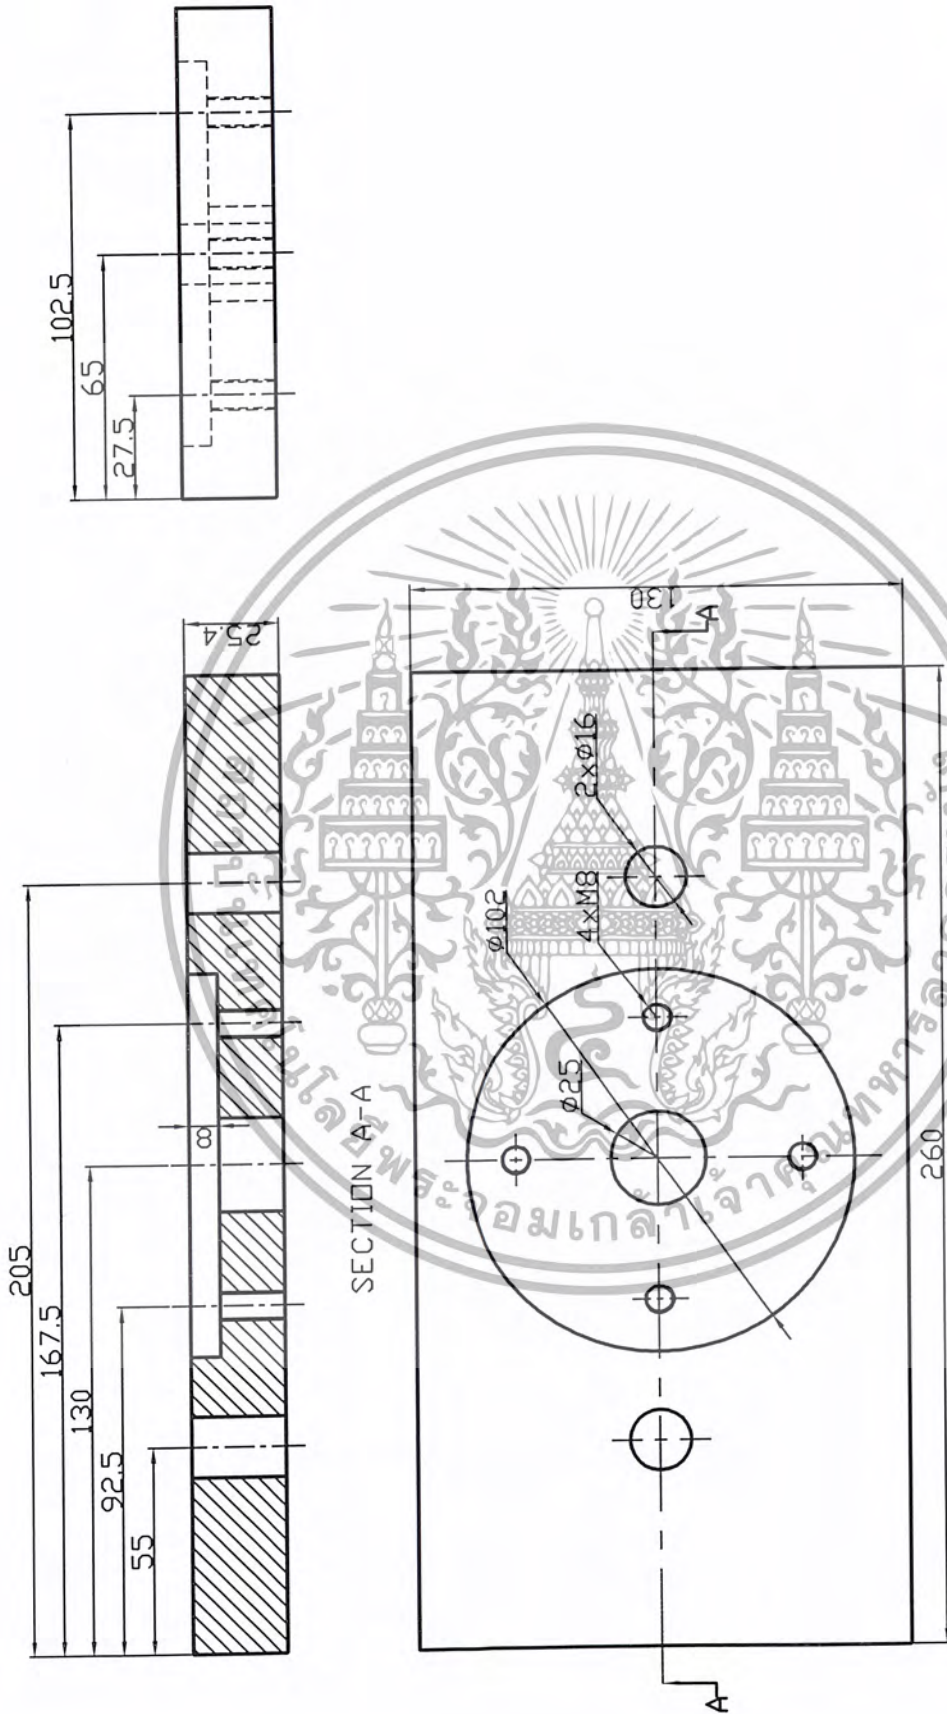


11	Top Plate	135x265x30	AISI 1045	1	001-11
Pos.	Part Name and Remark	Dimension	Material	Req.	Drawing No.
Scale 1:2	Drawn	WASIN	King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang		
	Checked	PHOLCHAI			
	Date				
		MOUNTING PRESS		Drawing No. 001	

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

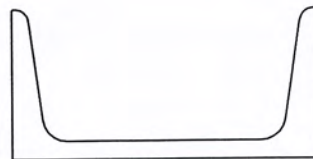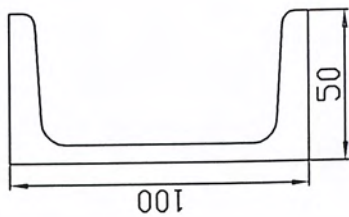


12	C Shapes Column	100x385	AISI 1045	2	001-12
Pos.	Part Name and Remark	Dimension	Material	Req.	Drawing No.
Scale 1:2.5	Drawn WASIN		King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang		
	Checked PHOLCHAI				
	Date				
		MOUNTING PRESS		Drawing No. 001	

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

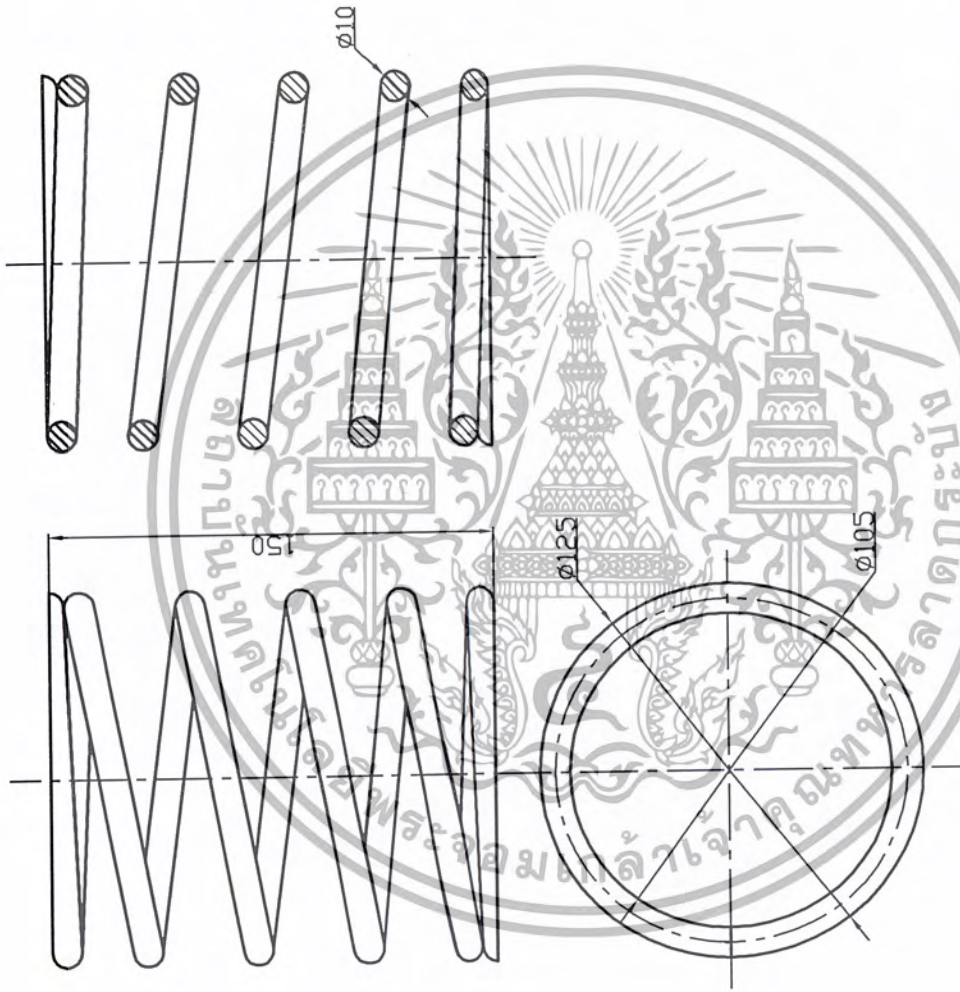



13	Spring	1	001-13
Pos.	Part Name and Remark	Standard	Material
	WASIN	Material	King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang
Scale 1:2.5	Drawn	Dimension	
	Checked		
	Date		
		MOUNTING PRESS	
		Drawing No. 001	

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

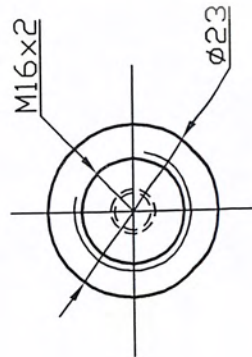


14	Press Column	$\phi 25 \times 160$	AISI 1045	1	001-14
Pos.	Part Name and Remark	Dimension	Material	Req.	Drawing No.
Scale 1:1	Drawn	WASIN	King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang		
	Checked	PHOLCHAI			
	Date				
		MOUNTING PRESS		Drawing No. 001	

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

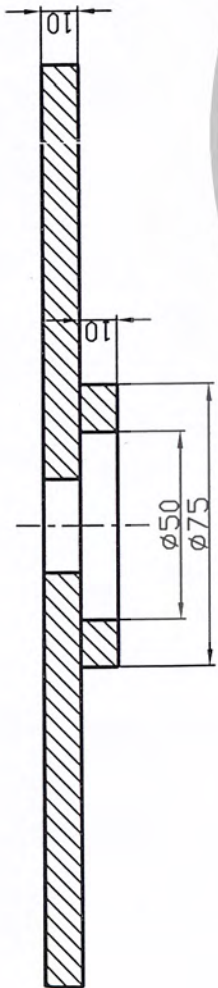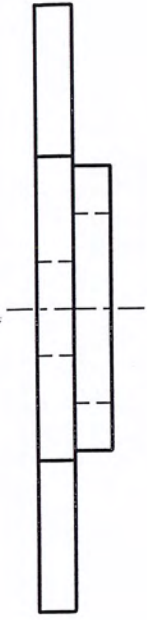

SECTION A-A

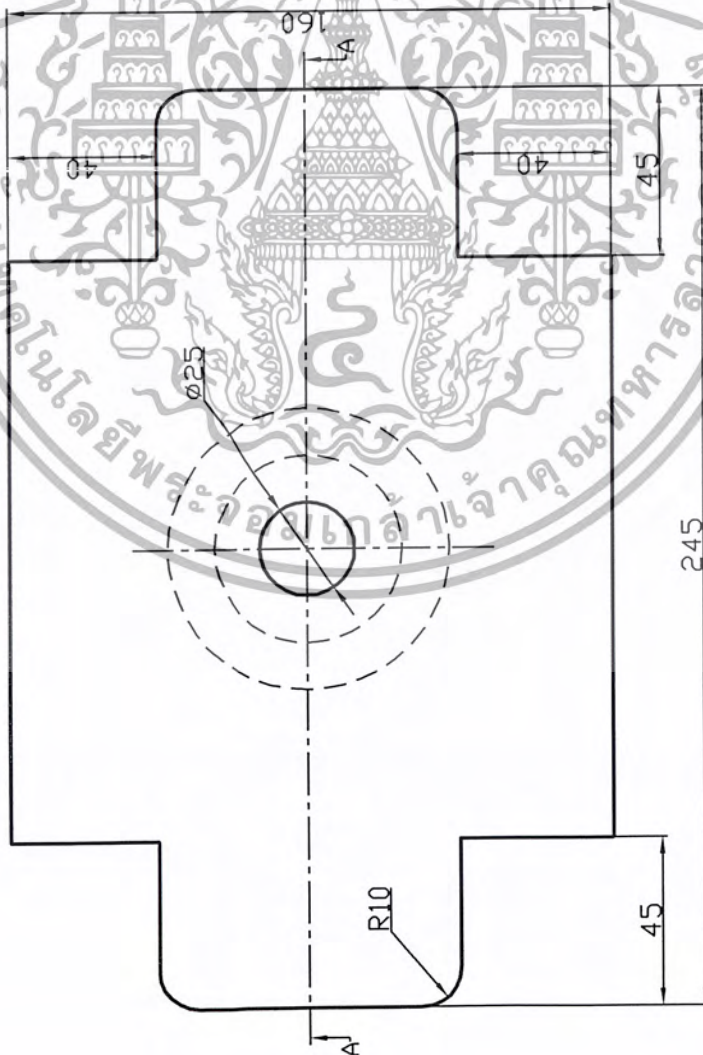

15	Spring Base	165x250x10	AISI 1045	1	001-15
Pos.	Part Name and Remark	Dimension	Material	Req.	Drawing No.
Scale 1:2	Drawn	WASIN	King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang		
	Checked	PHOLCHAI			
	Date				
		MOUNTING PRESS		Drawing No. 001	

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามนำไปดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



20



245

390

16	Base	250x395x25	AISI 1045	1	001-16
Pos. Part Name and Remark		Dimension	Material	Req	Drawing No.
Scale 1:2		Drawn WASIN	King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang		
		Checked PHOLCHAI			
		Date			
			MDUNTING PRESS		
			Drawing No. 001		

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
 ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามให้คัดลอกเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้