

**สำนักหอสมุดกลาง พระจอมเกล้าลาดกระบัง**

**การปรับปรุงคุณภาพกระบวนการซุบสังกะสีแบบจุ่มร้อน  
กรณีศึกษา บริษัท เอื้อวิทยา จำกัด**



**ปริญญานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์  
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  
ปีการศึกษา 2550**

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

# **QUALITY IMPROVEMENT IN HOT-DIP GALVANIZING**

## **PROCESS : CASE STUDY UA-WITTAYA CO.,LTD**



**MS. SAWAITPIMOL SAKUL**

**MS. URASA HANSRAJ**

**MS. NICHAPA CHAROENLAP**

**THIS THESIS SUBMITTED IN PARTIAL FULFILLMENT**

**OF THE REQUIREMENT FOR THE DEGREE OF**

**BACHELOR OF ENGINEERING IN INDUSTRIAL ENGINEERING**

**FACULTY OF ENGINEERING**

**KING MONGKUT'S INSTITUTE OF TECHNOLOGY LADKRABANG**

**ACADEMIC YEAR 2007**

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

คณะวิศวกรรมศาสตร์  
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  
ใบรับรองปริญญาโท

หัวข้อปริญญาโท การปรับปรุงคุณภาพกระบวนการชุบสังกะสีแบบจุ่มร้อน กรณีศึกษา บริษัท เอ็ม  
วิทยา จำกัด  
QUALITY IMPROVEMENT IN HOT-DIP GALVANIZING PROCESS  
: CASE STUDY UA-WITTAYA CO.,LTD

นักศึกษา นางสาวศุภมาส สากล รหัสประจำตัว 47010790  
นางสาวอรุษา อันสรราช รหัสประจำตัว 47010999  
นางสาวณิชาภา เจริญลาภ รหัสประจำตัว 47011003

หลักสูตร วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมอุตสาหกรรม

อาจารย์ผู้ควบคุมปริญญาโท

(รศ.พรศักดิ์ อรรถวานิช)

(ดร.ศกนธ์ คล่องบุญจิต)

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

|                              |  |              |          |
|------------------------------|--|--------------|----------|
| หัวข้อปริญญานิพนธ์           | การปรับปรุงคุณภาพกระบวนการชุบสังกะสีแบบจุ่มร้อน กรณีศึกษา บริษัท เอื้อวิทยา จำกัด            |              |          |
| นักศึกษา                     | นางสาวศวตทิมล สากุล  | รหัสประจำตัว | 47010790 |
|                              | นางสาวอรุศา ฮันตราช  | รหัสประจำตัว | 47010999 |
|                              | นางสาวณิชภา เจริญลาภ   | รหัสประจำตัว | 47011003 |
| หลักสูตร                     | วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมอุตสาหกรรม<br>สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง |              |          |
| ปีการศึกษา                   | 2550   |              |          |
| อาจารย์ผู้ควบคุมปริญญานิพนธ์ | รศ.พรศักดิ์ อรรถวานิช<br>ดร.ศกนธ์ คล่องบุญจิต  |              |          |

**บทคัดย่อ**

ปริญญานิพนธ์ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงกระบวนการชุบสังกะสีแบบจุ่มร้อน ของผลิตภัณฑ์โบลต์ให้เหมาะสมกับโรงงานตัวอย่าง โดยได้ประยุกต์ใช้เทคนิคทางการปรับปรุงคุณภาพได้แก่ แผนภูมิแกงปลา การทดสอบสถิติ QC Story และการทดสอบสมมติฐานทางสถิติ จากการศึกษาสภาพทั่วไปของโรงงานตัวอย่างพบว่าปัญหาทางการควบคุมคุณภาพของโรงงานตัวอย่าง นั้นคือ ไม่มีการสร้างข้อกำหนดคุณภาพของผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐาน และมีการผลิตของเสียออกมาเป็นปริมาณมาก ดังนั้นในปริญญานิพนธ์ฉบับนี้จึงได้เสนอแนวทางการปรับปรุงคุณภาพของกระบวนการชุบสังกะสีแบบจุ่มร้อนของผลิตภัณฑ์โบลต์ดังนี้ 1) ออกแบบภาชนะชุบใหม่เพื่อลดปัญหาของเสีย และ 2) ออกแบบแผนการสุ่มตัวอย่างเพื่อการยอมรับเพื่อเป็นมาตรฐานในการสุ่มตัวอย่างในขนาดที่เหมาะสม ทำให้ของเสียน้อยลง

**Thesis Title** Quality Improvement in Hot-Dip Galvanizing Process:  
Case Study Ua-Wittaya Co.,Ltd.

**Student** Ms. Sawaitpimol Sakul  
Ms. Urasa Hansraj  
Ms. Nichapa Charoenlap

**Degree** Bachelor of Engineering in Industrial Engineering  
King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang

**Academic Year** 2007

**Thesis Advisor** Asst. Prof. Pornsak Attavanich  
Dr. Sakon Klongboonjit

### ABSTRACT

The purpose of this study is to improve quality of bolts products in Hot-dip galvanizing process of the studied factory. Quality improvement techniques that are cause-effect diagram, QC Story and statistical hypothesis have been applied in this study. The study found that there are now the problems in quality controlling and a lot of defects in production process. Finally, we propose the improvement plan to enhance of bolt products in Hot-dip galvanizing process as following: 1) A designed bolt dipping bucket and 2) An acceptance sampling plan.

## กิตติกรรมประกาศ

ปริญญานิพนธ์เรื่อง การปรับปรุงคุณภาพกระบวนการชงสังกะสีแบบจุ่มร้อน กรณีศึกษา บริษัท เออีวิทยา จำกัด สามารถสำเร็จล่วงไปได้ด้วยดี กลุ่มผู้วิจัยขอกราบขอพระคุณบุคคลทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องส่งผลให้ปริญญานิพนธ์ฉบับนี้ เสร็จสมบูรณ์

ขอกราบขอพระคุณ รศ.พรศักดิ์ อรรถวานิช และ ดร.สกันธ์ คล่องบุญจิต อาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ สำหรับการให้โอกาสในการศึกษาปริญญานิพนธ์ฉบับนี้ ความรู้ คำแนะนำ ชี้แนะแนวทางในการแก้ไขปัญหา ความเอาใจใส่ การค้นคว้าหาข้อมูลเพิ่มเติม รวมทั้งการแก้ไขงานให้สมบูรณ์

ขอกราบขอพระคุณ คณาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหกรรมทุกท่าน สำหรับความรู้ คำแนะนำ กำลังใจและความเอาใจใส่ตลอดเวลาที่ผ่านมา

ขอกราบขอพระคุณวิศวกรและพนักงานทุกคนในแผนกสั๊กกั๊นท์ บริษัท เออีวิทยา จำกัด ที่ให้คำปรึกษา ให้ความร่วมมืออย่างดีในการทำปริญญานิพนธ์จนเสร็จสมบูรณ์

ขอกราบขอพระคุณ อาจารย์ปริญญา ปันทอง และคณะนักวิชาการ งานทูปและอบชุบโลหะ ส่วนอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล ส่วนเทคโนโลยีการผลิตพื้นฐาน สำนักพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุน ที่ให้ความรู้ และคำปรึกษาในกระบวนการชงสังกะสีแบบจุ่มร้อน

ขอกราบขอพระคุณ บิคา มารดา ที่คอยไถ่ถาม เป็นกำลังใจ และผู้ให้การสนับสนุนทางทุนทรัพย์ตลอดมา

ขอขอบคุณและขอบใจเพื่อนๆทุกคนสำหรับความช่วยเหลือ จนทำให้ปริญญานิพนธ์สำเร็จล่วง และคอยเป็นกำลังใจที่ดีตลอดมา

นางสาวศวตพิมล สากุล  
นางสาวอรุสา อันสรราช  
นางสาวณิชามา เจริญลาภ

ค

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

## สารบัญ

|  | หน้า |
|--|------|
| บทคัดย่อภาษาไทย.....                                       | ก    |
| บทคัดย่อภาษาอังกฤษ.....                                    | ข    |
| กิตติกรรมประกาศ.....                                       | ค    |
| สารบัญ.....  | ง    |
| สารบัญตาราง.....   | ฉ    |
| สารบัญรูป.....   | ช    |
| <br>   |      |
| <b>บทที่ 1 บทนำ</b>  |      |
| 1.1 ความสำคัญของโครงการ.....                               | 1    |
| 1.2 วัตถุประสงค์ของโครงการ.....                            | 1    |
| 1.3 ขอบเขตของโครงการ.....                                  | 1    |
| 1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ.....                         | 1    |
| <br>   |      |
| <b>บทที่ 2 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง</b>                          |      |
| 2.1 ทฤษฎีกระบวนการ ضبطสภาวะแบบจุ่มร้อน.....                | 2    |
| 2.2 เทคนิคการแก้ปัญหาด้วย QC Story.....                    | 9    |
| 2.3 การทดสอบสมมติฐานทางสถิติ.....                          | 13   |
| 2.4 แผนการสุ่มตัวอย่างเพื่อการยอมรับ.....                  | 21   |
| <br>   |      |
| <b>บทที่ 3 วิธีการดำเนินงาน</b>                            |      |
| 3.1 การค้นหาปัญหาและเลือกหัวข้อเรื่อง.....                 | 28   |
| 3.2 การศึกษาสภาพปัญหาในปัจจุบัน.....                       | 28   |
| 3.3 การกำหนดคั้งนี้ชีวิต.....                              | 29   |
| 3.4 การวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา.....                        | 29   |
| 3.5 แผนการแก้ปัญหาและการออกแบบการทดลอง.....                | 31   |
| 3.6 ขั้นตอนการดำเนินการตามแผนและตรวจสอบผลการดำเนินการ..... | 32   |
| 3.7 กำหนดมาตรฐาน.....                                      | 32   |

## สารบัญ (ต่อ)

|  | หน้า |
|--|------|
| <b>บทที่ 4 ผลการดำเนินงาน</b>                                |      |
| 4.1 ถึงล้างแบบใหม่.....                                      | 33   |
| 4.2 ผลการเก็บข้อมูลตัวอย่าง และผลการทดสอบทางสถิติ.....       | 34   |
| 4.3 จำนวนของเสียจากกระบวนการชุบสลิคกันซ์หลังการปรับปรุง..... | 40   |
| 4.4 แผนการสุ่มตัวอย่างเพื่อการยอมรับ.....                    | 42   |
| <b>บทที่ 5 สรุปและวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน</b>                |      |
| 5.1 รายละเอียดของโครงการ.....                                | 44   |
| 5.2 วัตถุประสงค์ของโครงการ.....                              | 44   |
| 5.3 ประโยชน์ของโครงการ.....                                  | 44   |
| 5.4 ผลการดำเนินงาน.....                                      | 45   |
| 5.5 วิเคราะห์ผลการดำเนินงาน.....                             | 45   |
| 5.6 แนวทางในการปรับปรุงพัฒนาโครงการ.....                     | 46   |
| หนังสืออ้างอิง.....  | 47   |
| ภาคผนวก.....   | ผ1   |

## สารบัญตาราง

|  | หน้า |
|--|------|
| ตารางที่ 2.1 ความสัมพันธ์ระหว่างผลการทดสอบสมมติฐานกับความจริง..... | 15   |
| ตารางที่ 2.2 การทดสอบข้อมูลแบบเมคเนมาร์.....                       | 18   |
| ตารางที่ 4.1 ผลการเก็บข้อมูล.....                                  | 34   |
| ตารางที่ 4.2 ผลการทดลองและความแตกต่างระหว่างผู้.....               | 36   |
| ตารางที่ 4.3 การหาอันดับเครื่องหมายในการทดสอบสมมติฐาน.....         | 38   |



ฉ

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

## สารบัญรูป

|   | หน้า |
|---|------|
| รูปที่ 2.1 แผนภูมิแก้งปลา.....  | 10   |
| รูปที่ 2.2 ความสัมพันธ์ระหว่างสาเหตุและผลโดยใช้การวิเคราะห์แบบพาเรโต.....         | 11   |
| รูปที่ 2.3 แผนภาพพาเรโต.....  | 11   |
| รูปที่ 2.4 ตัวอย่างแผนภูมิควบคุม.....   | 13   |
| รูปที่ 2.5 การทดสอบทางเดียว.....  | 15   |
| รูปที่ 2.6 การทดสอบแบบสองทาง.....   | 16   |
| รูปที่ 2.7 ตัวทดสอบทางสถิติแบบไ้พารามเมตริกที่เหมาะสมกับข้อมูลแต่ละประเภท.....    | 18   |
| รูปที่ 2.8 การใช้เทคนิคเชิงสถิติในการควบคุมคุณภาพ.....                            | 21   |
| รูปที่ 2.9 การจำแนกประเภทแผนการชักตัวอย่าง.....                                   | 24   |
| รูปที่ 2.10 แสดงขั้นตอนในการตรวจรับสินค้าของแผนการสุ่มตัวอย่างเดียว.....          | 25   |
| รูปที่ 2.11 แสดงโนโมกราฟที่สร้างจากการแจกแจงแบบทวินาม.....                        | 26   |
| รูปที่ 3.1 กราฟแสดงร้อยละโดยจำนวนของเสียของผลิตภัณฑ์ที่เป็นงานนำกลับมาทำใหม่..... | 28   |
| รูปที่ 3.2 แสดงแผนผังแสดงกระบวนการ ไบลดด้วยถังกะสีแบบจุ่มร้อน.....                | 29   |
| รูปที่ 3.3 แผนผังแสดงสาเหตุและผล.....   | 30   |
| รูปที่ 3.4 ถังล้างแบบเก่า.....  | 31   |
| รูปที่ 3.5 ชิ้นงานสูงเกินขอบถัง.....  | 31   |
| รูปที่ 3.6 การออกแบบถังล้างแบบใหม่.....   | 31   |
| รูปที่ 4.1 ถังล้างใหม่.....   | 33   |
| รูปที่ 4.2 กราฟปกติ.....  | 40   |
| รูปที่ 4.3 จำนวนของเสียที่ลดลงหลังปรับปรุงกระบวนการ.....                          | 40   |
| รูปที่ 4.4 เปรียบเทียบจำนวนของเสียทั้งหมดของกระบวนการก่อนและการปรับปรุง.....      | 41   |
| รูปที่ 4.5 กราฟเปรียบเทียบจำนวนของเสียระหว่างถังล้างแบบเก่าและแบบใหม่.....        | 41   |
| รูปที่ 4.6 แสดงโนโมกราฟที่สร้างจากการแจกแจงแบบทวินาม.....                         | 43   |

# บทที่ 1

## บทนำ

### 1.1 ความสำคัญของโครงการ

ในอุตสาหกรรมและธุรกิจบริการปัจจุบันจำเป็นต้องมีการพัฒนาและปรับปรุงองค์กรเพื่อให้มีศักยภาพทางการแข่งขันในสภาพการณ์ที่เศรษฐกิจมีการเจริญเติบโตในอัตราสูงและต่อเนื่อง ทั้งการปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑ์หรือคุณภาพบริการ รวมถึงการพิจารณาในส่วนของการลดต้นทุนในการผลิต โดยยังคงไว้ซึ่งคุณภาพที่ดีที่ลูกค้าพึงพอใจและยอมรับได้ การเพิ่มโอกาสในการแข่งขันทางธุรกิจ อุตสาหกรรมจำเป็นต้องมีการพัฒนาองค์กรของตนเองในด้านต่างๆ โดยเฉพาะการนำเทคนิคหรือหลักการด้านวิศวกรรมอุตสาหกรรมเข้ามาประยุกต์ใช้เพื่อลดต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการผลิต

ในอุตสาหกรรมการชุบเหล็กด้วยสังกะสีแบบจุ่มร้อน คุณภาพของชิ้นงานถือเป็นสิ่งสำคัญยิ่ง เพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าและโอกาสในการแข่งขันทางธุรกิจ ดังนั้นโรงงานจึงจำเป็นต้องมีกระบวนการชุบที่มีประสิทธิภาพทุกขั้นตอน เพื่อลดจำนวนของเสียในแต่ละขั้นตอนให้น้อยที่สุดหรือแทบไม่มีเลย (Zero defect) โดยยึดหลัก กระบวนการต่อไปคือลูกค้า เพื่อให้ชิ้นงานในขั้นตอนสุดท้ายมีของเสียน้อยที่สุด เป็นการลดการนำชิ้นงานที่เสียกลับมาทำใหม่ (Rework) ซึ่งจะ使得ต้นทุนลดลง ได้กำไรเพิ่มขึ้น และลดเวลาในการผลิต รวมไปถึงกระบวนการตรวจสอบคุณภาพชิ้นงานก่อนส่งให้กับลูกค้า จะต้องมีประสิทธิภาพ เชื่อถือได้ และจะต้องทำให้ของเสียออกไปถึงมือลูกค้าน้อยที่สุด หรือแทบจะ ไม่มีเลย เพื่อเพิ่มโอกาสในการแข่งขันทางธุรกิจ

ในกระบวนการชุบโบลต์ด้วยสังกะสีแบบจุ่มร้อนในโรงงานที่ผู้วิจัยทำการศึกษา มีของเสียเกิดขึ้นเป็นจำนวนมากคิดเป็นร้อยละ 90 ของจำนวนของเสียทั้งหมดเกิดจากการชุบไม่ติด ซึ่งของเสียที่เกิดขึ้นนี้จะถูกนำกลับมาทำใหม่ ทำให้ต้นทุนและเวลาในการผลิตเพิ่มขึ้น เป็นการเสียโอกาสในการแข่งขันทางธุรกิจ

### 1.2 วัตถุประสงค์

1. หาสาเหตุและลดของเสียที่เกิดขึ้นในกระบวนการชุบโบลต์ด้วยสังกะสีแบบจุ่มร้อน
2. เพื่อพัฒนาระบบควบคุมคุณภาพและกำหนดมาตรฐาน สำหรับกระบวนการชุบโบลต์ด้วยสังกะสีแบบจุ่มร้อนกรณีศึกษา โรงงานเออีวิทยา

### 1.3 ขอบเขตปริญญาณิพนธ์

1. ศึกษาเฉพาะการชุบโบลต์ด้วยสังกะสีแบบจุ่มร้อน กรณีศึกษา โรงงาน เออีวิทยา เท่านั้น
2. รอยดำบนชิ้นงาน คือ รอยบนชิ้นงาน ที่เกิดจากการชุบด้วยสังกะสีไม่ติด มีลักษณะเป็นจุดสีดำที่มองเห็นได้ชัดเจนด้วยตาเปล่า และของเสีย คือ ชิ้นงานที่มีรอยดำหนตั้งแต่จุดขึ้นไป

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

## บทที่ 2

### ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

ในการทำปฏิกิริยานิวเคลียร์จำเป็นต้องมีการศึกษาข้อมูลต่างๆเพื่อใช้ในการวิเคราะห์ปัญหา แก้ปัญหาและดำเนินการเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการดังนี้

#### 2.1 กระบวนการชุบสังกะสีแบบกัลวาไนซ์

กระบวนการชุบสังกะสีแบบกัลวาไนซ์ 2 กระบวนการที่แตกต่างกันกล่าวคือ

แบบ Wet Process ชิ้นงานที่ผ่านการจุ่มกรดกระตุ้นผิวแล้ว จะนำมาล้างแล้วจุ่มผ่านฟลักซ์ที่ลอยอยู่บนผิวหน้าของสังกะสีหลอมเหลว

แบบ Dry Process จะนำชิ้นงานไปจุ่มฟลักซ์ก่อน แล้วปล่อยให้ฟลักซ์แห้งบนชิ้นงาน หลังจากนั้นจึงนำชิ้นงานไปจุ่มในสังกะสีหลอมเหลวที่ไม่มีอะโรปคอกคุม

##### 2.1.1 จุดประสงค์ของการทำกัลวาไนซ์

เพื่อป้องกันการเกิดสนิม ทั้งนี้เป็นเพราะเหล็กกล้าจะเกิดสนิมได้ง่ายเมื่อสัมผัสอากาศ ซึ่งจะเกิดเป็นเหล็กออกไซด์ และจะเกิดการกัดกร่อนไปเรื่อยๆ เนื้อเหล็กก็จะค่อยๆ หดหายไป วิธีการหนึ่งในการป้องกันการเกิดสนิมก็คือ ทาผิวหน้าชิ้นงานโดยสารที่ป้องกันความชื้นและอากาศเข้าไปในเนื้อโลหะ เช่น การทาสีก็ป้องกันความชื้นและอากาศเข้าไปในเนื้อโลหะ แต่การทาสีก็มีวิธีป้องกันความชื้นที่ดีที่สุด เมื่อใช้ไปนานๆ จะเกิดการลอก เนื้อโลหะจึงเกิดสนิมและเสียหายอย่างรวดเร็ว

ผิวสังกะสีที่ได้จากการทำกัลวาไนซ์จะป้องกันผิวหน้าของเหล็ก หรือเหล็กกล้าได้อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่าการทาสีหรือการเคลือบพลาสติกเมื่อนำเหล็กที่ผ่านการทำความสะอาดแล้วไปจุ่มในสังกะสีหลอมเหลว จะเกิดผิวเคลือบขึ้นจากปฏิกิริยาระหว่างสังกะสีหลอมเหลวกับเหล็ก เกิดเป็นโลหะผสมกับโลหะเดิม ดังนั้นผิวเคลือบแบบกัลวาไนซ์นี้จึงมีความทนทานทางกายภาพมากกว่าการทาสีและบริเวณที่ทาสีได้ยากก็ถูกเคลือบด้วยสังกะสี

แม้จะมีร่องเล็กๆ (เช่น รอยขีด ข่วน) ที่ผิวเคลือบ ก็ยังสามารถป้องกันเหล็กจากการกัดกร่อนได้ ทั้งนี้เป็นเพราะแรงเคลื่อนไฟฟ้าทางเคมีของสังกะสีและเหล็กแตกต่างกันหมายถึงสังกะสีถูกกัดกร่อนไปก่อนเหล็ก

##### 2.1.2 อายุการใช้งานของผิวเคลือบ

อายุการใช้งานของผิวเคลือบสังกะสีขึ้นอยู่กับความหนาผิวเคลือบ และเงื่อนไขของบรรยากาศในการใช้งาน ถ้าผิวเคลือบมีลักษณะบางมากเพื่อลดต้นทุนแล้ว ผิวเคลือบอาจใช้งานได้ไม่นานในสภาพแวดล้อมที่ใช้งาน ความหนาของผิวเคลือบมักแสดงอยู่ในรูปของน้ำหนักต่อหน่วยพื้นที่

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

### 2.1.3 วัสดุที่เหมาะสมในการทำกัลวาไนซ์

โดยทั่วไปแล้ว เหล็กและเหล็กกล้าที่ใช้สำหรับงานโครงสร้างสามารถนำมาชุบแบบกัลวาไนซ์ได้ จะมีวิธีการเตรียมผิวที่แตกต่างกัน ไปเล็กน้อยถ้าต้องการให้ผิวเคลือบดีตามความต้องการ

สำหรับเหล็กกล้า ควรมีส่วนผสมดังนี้

คาร์บอน ไม่เกิน 0.25%

ซิลิกอน 0.04 – 0.12%

แมงกานีสไม่เกิน 1.35%

ฟอสฟอรัสไม่เกิน 0.05%

ในเหล็กกล้าธาตุสำคัญที่มีผลต่อความหนาของผิวเคลือบคือซิลิกอน ซึ่งถ้าอยู่ในช่วง 0.04%-0.12% ก็จะได้ผิวเคลือบที่หนาที่สุดและเกิดผิวเคลือบได้เร็วที่สุดปริมาณซิลิกอนอาจมีได้ถึง 0.2% แต่ไม่ควรเกิน 0.3% เพราะจะไม่เกิดขึ้นของโลหะผสมของเหล็กและสังกะสี ผิวเคลือบจะเปราะและแตก

### 2.1.4 ลักษณะของผิวเคลือบ

จะแบ่งเป็นชั้นๆ โดยที่แต่ละชั้นมีส่วนผสมของสังกะสีและเหล็กต่างกัน ไปด้วยดังนี้

เอต้า - เป็นสังกะสี 100%

ซีต้า - มีสังกะสี 94% เหล็ก 6%

เดลต้า - มีสังกะสี 90% เหล็ก 10%

แกมมา - มีสังกะสี 75% เหล็ก 25%

ปกติชั้นแกมมาจะบางมากแทบไม่เห็น ส่วนชั้นเดลต้ามีความเปราะ ยิ่งชุบนานชั้นเดลต้ายิ่งหนาความหนาในการชุบอย่างน้อย 30 ไมครอน ซึ่งขึ้นอยู่กับความเร็วในการจุ่มชิ้นงานลงถึงชุบ เวลาที่แช่ในถังชุบ และความเร็วในการดึงชิ้นงานออกมา โรงชุบแต่ละโรงต้องทำการทดลองเองว่าเวลาชุบนานเท่าใด จึงจะ ได้ความหนาตามต้องการ ปกติจะอยู่ในช่วง 1-5 นาที

### 2.1.5 ขั้นตอนการชุบสังกะสีแบบกัลวาไนซ์

#### 2.1.5.1 การเตรียมผิว

การต้มล้าง ไขมันเป็นส่วนหนึ่งของการเตรียมผิวชิ้นงาน ซึ่งชิ้นงานที่นำมาชุบได้ดี จะต้องผ่านการเตรียมผิวชิ้นงานที่ดีมาก่อน

ปกติโรงชุบที่ชุบสังกะสีแบบกัลวาไนซ์จะมีชิ้นงานค่อนข้างมาก และมีหลายประเภท บางชิ้นงานจะมีน้ำมันเคลือบอยู่ ซึ่งอาจมาจากการเคลือบป้องกันสนิม หรือเกิดจากน้ำมันที่ทำให้ลื่นคอนปัมขึ้นรูป หรือคอนกรีตชิ้นงานเป็นต้น คราบน้ำมันเหล่านี้ถูกกำจัดไปได้โดยใช้ด่างร้อน

ด่างร้อนที่ใช้มีอุณหภูมิประมาณ 85 องศาเซลเซียส เวลาในการจุ่มอยู่ในช่วง 1-20 นาทีขึ้นอยู่กับสภาพและปริมาณไขมัน โดยปกติใช้เวลาประมาณ 5 นาทีหรือเร็วกว่านี้ถ้ามีการกวนด่างร้อน

น้ำยาล้างไขมันมีหลายชนิด ควรใช้น้ำยาล้างไขมันที่ผสมไว้เป็นผงสำเร็จรูปจะดีกว่า เมื่อซื้อมาแล้ว นำมาละลายน้ำตามสัดส่วนที่คู่มือกำหนด จะทำให้การทำงานสะดวก

#### 2.1.5.2 การจุ่มกรดกระตุ้นผิว

ชิ้นงานที่จะนำมาทำกลวาไนซ์มักมีคราบสนิม หรือออกไซด์ที่เกิดขึ้นจากการอบอ่อนซึ่งกำจัดออกโดยใช้กรด โดยปกติแล้วจะใช้กรดเกลือกระตุ้นผิวชิ้นงานที่ประกอบเสร็จแล้วและใช้กรดกำมะถันกระตุ้นผิวชิ้นงานที่ยังไม่ได้ประกอบ เช่น แผ่นเหล็ก หรือท่อ นอกจากบางกรณีจึงจะใช้กับชิ้นงานที่ประกอบเสร็จแล้ว

จุดประสงค์ของการจุ่มกรดกระตุ้นผิวคือ การกำจัดคราบสนิม ดังนั้นถ้าจุ่มนานเกินไปจะทำให้ผิวหยาบ เมื่อนำไปชุบสังกะสีจะ ได้ผลไม่ดี จึงจำเป็นต้องใส่ “สารยับยั้ง” เข้าไปเพื่อป้องกันการกัดกร่อนบนเหล็กที่สะอาดแล้ว โดยที่ไม่มีผลต่อการกำจัดสนิม ดังนั้นส่วนของชิ้นงานที่ถูกกัดสนิมออกแล้ว จะถูกป้องกันเหล็กจากการกัดของกรด ในขณะที่สนิมในส่วนอื่นที่ยังค้างอยู่ก็จะถูกกำจัดออกไป วิธีนี้จะทำให้ได้ผิวชิ้นงานที่เรียกว่า เมื่อนำไปชุบสังกะสี ก็จะไม่มีสังกะสีพอกหนาบางจุด นอกจากนี้ “สารยับยั้ง” ยังช่วยลดปริมาณเหล็กที่สะสมอยู่ในกรดกระตุ้นผิวตัวนี้ด้วย จึงยืดอายุการใช้งานของกรดไปได้ “สารยับยั้ง” มีหลายตัวที่เหมาะสมสำหรับทั้งกรดเกลือ และกรดกำมะถัน

ในขณะที่จุ่มชิ้นงานลงในกรดกระตุ้นผิวนี้ควรเขย่าชิ้นงาน 2-3 ครั้งเพื่อเป็นการเปลี่ยนชั้นของน้ำกรดที่สัมผัสกับผิวชิ้นงาน ถ้าความเข้มข้นมากเกินไป เช่น ใช้ลมจากคอมเพรสเซอร์เป่าก็จะทำให้มีไอกรดพุ่งออกมา

เมื่อใช้กรดเกลือจะเกิดไอกรดขึ้นมาเองจากถังใส่กรดเพราะมีความร้อนในบรรยากาศสูง ถ้าใช้กรดเป็นปริมาณมากอยู่ในถังใหญ่ ควรลดไอกรดพวกนี้โดยการควบคุมความเข้มข้นของกรดให้ถูกต้อง และไม่ใช้กรดที่มีความเข้มข้นมากเกินไปถ้าชิ้นงานมีความว่องไวมาก ตัวอย่างเช่น ชิ้นงานหล่อ เมื่อจุ่มชิ้นงานไปจะพบว่ามีฟองที่ผิวชิ้นงาน ถ้ามี “สารยับยั้ง” ใส่อยู่ในกรดนั้นถ้าใช้กรดกำมะถันก็ควรมีที่สุดไอกรด อยู่เหนือถังกรดนี้

ความเข้มข้นของกรดเกลือที่ใช้ไม่ค่อยสำคัญเท่าใดนัก ถ้าใช้น้ำกรดเจือจางก็ใช้เวลากระตุ้นผิวนาน อัตราการกระตุ้นผิวควบคุมได้โดยอุณหภูมิของน้ำกรดมากกว่าที่จะใช้ความเข้มข้นของกรด ตามปกติกรดกระตุ้นผิวที่ใช้คือกรดเกลือที่มีความเข้มข้นประมาณ 14% โดยน้ำหนัก ซึ่งได้มาจากการผสมน้ำลงไปหนึ่งครึ่งหนึ่งกับกรดเกลือที่ใช้ในอุตสาหกรรม (ความเข้มข้นประมาณ 27.5% โดยน้ำหนัก) ควรควบคุมความเข้มข้นของกรดไว้โดยเติมกรดใหม่ๆ ที่มีความเข้มข้นมากลงไป

ในขณะที่ทำการจุ่มกรดกระตุ้นผิว เหล็กจะละลายลงในน้ำกรดที่ละลายแล้วจะสะสมอยู่ จนกรดไม่สามารถใช้งานต่อได้ แม้จะเติมกรดใหม่ๆลงไปอีกก็ตาม เมื่อถึงจุดนี้ปริมาณเหล็กที่อยู่ในน้ำกรด มีความเข้มข้นสูงถึง 80-100 กรัม/ลิตร จะเหลือกรดอิสระอยู่เพียงเล็กน้อย ใช้งานต่อไปอีกได้ไม่นานการกระตุ้นผิวจะช้าลง นอกจากจะเพิ่มอุณหภูมิของน้ำกรด เมื่อถึงจุดนี้จึงควรใช้น้ำกรดเดิมนี้สำหรับแช่ชิ้นงาน เพื่อกำจัดสนิมมากกว่าจะใช้กระตุ้นผิวและควรผสมน้ำกรดกระตุ้นผิวเข้ามาใหม่ด้วย

เพื่อเป็นการทำให้การใช้งานของกรดกระตุ้นผิวอยู่ในสภาพที่ดีที่สุดจึงควรควบคุมส่วนผสมของกรด วิธีที่ง่ายที่สุด คือ หาปริมาณความเข้มข้นของกรดและปริมาณเหล็กที่ละลายอยู่โดยใช้อุปกรณ์ในการวิเคราะห์ให้น้อยที่สุด เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงาน ไม่ต้องกังวลเรื่องการวิเคราะห์ห่ามากนักอันจะช่วย มิให้เกิดการขัดขวางการทำงานตามปกติ

ปัจจุบันมีข้อกำหนดที่เข้มงวดมาก สำหรับส่วนผสมของน้ำทิ้งที่จะปล่อยออกไปสู่ภายนอก ปัญหานี้สามารถแก้ไขได้ ถ้ามีการควบคุมส่วนผสมของกรดในขณะที่ทำงาน เมื่อรู้ปริมาณของกรดที่แม่นยำ เป็นการทำตามข้อกำหนดของพื้นที่นั้นๆ

### 2.1.5.3 การล้างน้ำ

ภายหลังการจุ่มกรดกระตุ้นผิว ชิ้นงานจะถูกนำมาล้างน้ำ (ยกเว้นในกระบวนการทำกล้าไนซ์แบบเก่า) การล้างน้ำควรทำในอ่างที่มีน้ำไหลตลอดเวลาขณะนั้นแล้วเกลือของเหล็กจะสะสมอยู่ในถังอย่างรวดเร็ว ควรใช้ถังน้ำล้าง 2 ถัง น้ำไหลจากถังที่ 2 เข้าถังที่ 1 น้ำบริสุทธิ์ถูกปล่อยให้ไหลเข้าถังที่ 2 ชิ้นงานจะถูกจุ่มลงในถังที่ 1 ก่อน ซึ่งน้ำในถังนี้จะไม่ค่อยสะอาด เพราะมีเกลือเหล็กละลายอยู่เมื่อนำชิ้นงานมาจุ่มในถังที่ 2 น้ำในถังนี้จะค่อนข้างสะอาด เพราะใช้น้ำบริสุทธิ์ปล่อยให้ไหลเข้าถังนี้ควรใช้ท่อน้ำไหลเข้าได้ถัง เมื่อนำชิ้นงานจากถัง 2 เข้าถัง 1 จะ ได้มีสภาพการเคลื่อนที่ของผิวหน้า ชิ้นงานจึงถูกทำความสะอาดทั้งตอนที่จุ่มลงไป และยกขึ้นมา

### 2.1.5.4 การจุ่มฟลักซ์

แบ่งได้เป็น 2 แบบ

**Wet Galvanizing** วิธีนี้ชิ้นงานที่ถูกทำความสะอาด และกระตุ้นผิวแล้ว จะถูกนำมาจุ่มลงในถังสังกะสีที่กำลังหลวมเหลว โดยมีฟลักซ์ลอยอยู่บนผิวสังกะสีหลอมเหลว เรียกว่า “ฟลักซ์ลอย” ซึ่งมีข้อดี คือ ประหยัดเนื้อที่ในการตั้งโรงงาน และการทำงานที่จุ่มชิ้นงานผ่านฟลักซ์จะช่วยลดการกระเด็นของสังกะสี เมื่อสัมผัสกับชิ้นงาน แต่ก็มีข้อเสียคือ ผิวกล้าไนซ์ที่ได้ค่อนข้างบางเพราะ คอนยอกชิ้นงานขึ้นมาจากถังต้องผ่านฟลักซ์ ฟลักซ์จะเป็นตัวรีดให้สังกะสีที่เกาะอยู่บางลงเป็นผลให้อาจมีฟลักซ์ติดอยู่บนชิ้นงาน ซึ่งถ้าล้างน้ำไม่หมดก็จะทำให้เกิดการกัดกร่อนกับชิ้นงานได้

**Dry Galvanizing** กระบวนการนี้แบ่งได้เป็น 2 อย่าง คือ

**วิธีเก่า** คือ เมื่อจุ่มกรดกระตุ้นผิวแล้ว ก็จุ่มชิ้นงานลงในถังสังกะสีที่กำลังหลอมเหลวทันที ซึ่งเกลือของเหล็กที่เกาะอยู่บนชิ้นงานจะทำหน้าที่เหมือนฟลักซ์ และจะให้ผลได้ไม่ดีเท่าที่ควร จึงมีการโรยฟลักซ์แบบผง (เหล็กคลอไรด์) ลงไปบนชิ้นงาน วิธีนี้จะทำให้เกิดครอส (ขี้ตะกรัน)

**วิธีใหม่** คือ ทำการกำจัดเกลือของเหล็กและกรดที่ติดมาให้หมดโดยการล้างน้ำ แล้วจึงจุ่มชิ้นงานลงในสารละลายของสังกะสีแอมโมเนียมคลอไรด์ แล้วทำให้แห้งจึงนำไปจุ่มในสังกะสีหลอมเหลว เนื่องจากไม่มีเกลือของเหล็กจึงเกิดครอสน้อยกว่าวิธีเก่า ตลอดจนมีการจุ่มชิ้นงานลงฟลักซ์ก่อน ทำให้ควบคุมฟลักซ์ได้ และได้ผิวที่ดีกว่า

### 2.1.6 การทำกล้าไนซ์

จุดมุ่งหมายของการเตรียมผิวชิ้นงานเพื่อให้ชิ้นงานมีความสะอาด ซึ่งชิ้นงานที่สะอาดจะทำปฏิกิริยากับสังกะสีหลอมเหลวเกิดเป็นผิวเคลือบที่ติดแน่น ถ้าชิ้นงานผ่านการเตรียมผิวมาเป็นอย่างดี จะพบว่าคุณภาพผิวเคลือบขึ้นอยู่กับ

- 1) คุณภาพของสังกะสีที่ใช้
- 2) อุณหภูมิในถังสังกะสีหลอมเหลว

3) เวลาในการจุ่ม

4) อัตราเร็วในการตอกลงชิ้นงานออก

#### 2.1.6.1 คุณภาพของสังกะสี

แท่งสังกะสีที่ใช้ควรมีคุณภาพดี โดยมากมักใช้แท่งสังกะสีเบอร์ Zn 4 ตาม BS 3436:1961 ซึ่งมีตะกั่วประมาณ 1% หรือใช้ JIS H2107 Distilled Zinc Metal, Class 1 ซึ่งมีส่วนผสมดังนี้

|          |           |        |
|----------|-----------|--------|
| สังกะสี  | อย่างน้อย | 98.5%  |
| ตะกั่ว   | ไม่เกิน   | 1.3%   |
| เหล็ก    | ไม่เกิน   | 0.025% |
| แคดเมียม | ไม่เกิน   | 0.4%   |

ในโรงงานส่วนใหญ่จะวางตะกั่วไว้ด้านล่างของถัง เพื่อป้องกันการเกิดครอส (โลหะผสมของสังกะสีและเหล็ก เกิดขึ้นในการทำกลวาไนซ์) และสังกะสีที่หลอมเหลวจะอึดด้วยตะกั่ว ซึ่งละลายอยู่ในถังสังกะสีหลอมเหลวจนถึง 1.2% แท่งสังกะสีที่ใช้ถ้ามีตะกั่วเกินกว่า 1% ยังใช้ได้ดี เพราะว่ตะกั่วส่วนเกินจะแยกตัวออกไปอยู่ได้ตั้ง เมื่อสังกะสีหลอมตัว

#### 2.1.6.2 การเติมอะลูมิเนียม

ในการชุบกลวาไนซ์มักจะเติมอะลูมิเนียมลงในถังกลวาไนซ์เป็นจำนวน 0.005% (50 กรัม/สังกะสี 1 ตัน) เพื่อลดการเกิดออกซิเดชันของสังกะสี ดังนั้น จึงเป็นการลดการสูญเสียสังกะสี และยังเป็นการทำให้ชิ้นงานมีความเงา อะลูมิเนียมยังช่วยปรับปรุงผิวเคลือบให้มีความราบเรียบเสมอกัน ไม่มีการพอกของสังกะสีให้หนาอยู่ตามมุม

การเติมอะลูมิเนียมลงไปมากกว่า 0.005% จะทำให้เกิดชั้นของโลหะผสมของบนผิวชิ้นงานนั้นมีอัตราซาลง กรณีเติมอะลูมิเนียมลงไปไม่เกิน 0.007% จะทำให้การชุบในถังกลวาไนซ์เป็นไปได้ยาก ถ้าอะลูมิเนียมมีมากถึง 0.03% จะทำให้เกิดจุดดำ บริเวณนี้จะไม่ถูกเคลือบเนื่องจากสังกะสีไม่สามารถเกิดเป็นโลหะผสมบนเนื้อชิ้นงานได้

เพื่อให้เกิดการละลายในสังกะสีได้อย่างรวดเร็ว ควรเติมอะลูมิเนียมในรูปของโลหะผสมสังกะสี-อะลูมิเนียม ซึ่งมีอะลูมิเนียมอยู่ 20% การใส่โลหะผสมนี้ลงไปจนถึงสังกะสี ควรใช้กระบวยเจาะรูใส่โลหะนี้ไว้แล้วกดลงไป ก้นถัง ควรเติมอะลูมิเนียมใหม่ๆ เป็นครั้งคราวเพื่อทดแทนการสูญเสียของอะลูมิเนียม (โดยการออกซิเดชัน และการติดไปกับชิ้นงาน) จำนวนที่เติมและความถี่ขึ้นอยู่กับถังชุบแต่ละถัง กรณีนี้ต้องการเติมแบบลองผิดลองถูก เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เติมอะลูมิเนียมลงไปมากเกินไป จึงควรเติมทีละน้อยๆแต่บ่อยๆ (ตัวอย่างเช่น สองครั้งในหนึ่งกะ) วิธีง่ายในการทดสอบปริมาณอะลูมิเนียมคือ โดยผลึกของแอมโมเนียมคลอไรด์ลงไปบนผิวของสังกะสีหลอมเหลวที่เกิดเป็นออกไซด์ บางๆอยู่ ถ้าอะลูมิเนียมมีอยู่ต่ำกว่า 0.007% แล้ว ฟิล์มออกไซด์นั้นจะละลาย และผลึกแอมโมเนียมคลอไรด์เคลื่อนไหวไปมาได้ แต่ถ้ามีอะลูมิเนียมมากกว่านี้ ผลึกจะนอนติดอยู่กับผิวหน้าของสังกะสีหลอมเหลว และจะค่อยๆระเหยไป

### 2.1.6.3. การกำจัดครอส

ครอส คือ โลหะผสมของสังกะสีและเหล็ก เกิดขึ้นในการทำกลวไนซ์ควรปล่อยให้ตกตะกอนอยู่กันถึง และไม่ควรไปรบกวนให้มันฟุ้งขึ้นมาในระหว่างการจุ่มชิ้นงาน ดังกลวไนซ์ควรมีความลึกพอสมควร ในทางปฏิบัติไม่ควรจุ่มชิ้นงานลงไปให้ติดกันถึง

ควรกำจัดครอสที่อยู่กันถึงเป็นครั้งคราว โดยคัดออกด้วยกระบวยเจาะรู ครอสที่เกิดขึ้นทำให้การถ่ายเทความร้อนไม่ดี ดังนั้นในถังชุบจึงมีความร้อนเฉพาะจุด และอุณหภูมิตามผนังของถังจะสูงมากถ้ามีครอสไปเกาะอยู่

### 2.1.6.4 อุณหภูมิของถังชุบ

ในทางปฏิบัติควรทำกลวไนซ์ที่อุณหภูมิต่ำสุด ที่จะทำให้สังกะสีหลอมเหลวหยดจากชิ้นงานได้อย่างอิสระ ที่อุณหภูมิต่ำนี้จะทำให้เกิดฝ้าและครอสน้อยที่สุดนอกจากรังนี้ยังเป็นการป้องกันถังชุบไม่ให้ไหมคายเร็วและเป็นการประหยัดเชื้อเพลิงอีกด้วย จำนวนครอสที่เกิดขึ้น เมื่อจุ่มชิ้นงานลงไป 30 วินาที จะเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่า ถ้าอุณหภูมิเพิ่มขึ้นจาก 450 องศาเซลเซียส เป็น 470 องศาเซลเซียส จากประสบการณ์พบว่าชิ้นงานถูกชุบได้ที่อุณหภูมิ 445-465 องศาเซลเซียส และโดยทั่วไปอุณหภูมิในการทำงานจะเป็น 450 องศาเซลเซียส

เนื่องจากเมื่ออุณหภูมิของถังชุบสูงขึ้น จะได้ผิวเคลือบที่มีความหนามากขึ้นในเวลาอันจำกัดจึงควรควบคุมอุณหภูมิของถังชุบไว้ ถ้าต้องการชิ้นงานที่มีคุณภาพและใช้สังกะสีอย่างคุ้มค่า

อุณหภูมิวิกฤตของปฏิกิริยาระหว่างเหล็ก และสังกะสีหลอมเหลว จะอยู่ประมาณ 480 องศาเซลเซียส ที่อุณหภูมิต่ำกว่านี้เล็กน้อย การเกิดขึ้นของชั้นโลหะผสมระหว่างเหล็กกับสังกะสีที่ผิวชิ้นงานจะลดน้อยลง และหยุดลงทันทีเมื่ออุณหภูมิสูงกว่า 480 องศาเซลเซียสเล็กน้อย ชั้นของโลหะก็จะแตกตัวเป็นผลึกอิสระที่ไม่ยึดเกาะ เป็นเหตุให้น้ำสังกะสีสัมผัสกับเหล็กโดยตรง จะเกิดครอสขึ้นมาก

สำหรับกรณีที่ชิ้นงานเป็นเหล็กที่มีซิลิกอนสูงควรทำการชุบที่อุณหภูมิ 530-560 องศาเซลเซียส โดยใช้ถังชุบทำด้วยเซรามิก ปัจจุบันถ้าใช้อุณหภูมิในการชุบสูงมักใช้ชุบชิ้นส่วนเล็กๆ

### 2.1.6.5 อัตราการจุ่ม

ควรจุ่มชิ้นงานลงไปเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความปลอดภัยของผู้ทำงานเป็นสิ่งสำคัญ เรื่องนี้เป็นสิ่งสำคัญมากในการชุบแบบ Wet Galvanizing เพราะถ้าครอสจะเกิดขึ้นมาก ถ้าชิ้นงานสัมผัสกับฟลักซ์ที่อยู่บนผิวสังกะสีหลอมเหลวนาน อัตราการจุ่มก็มีผลต่อความสม่ำเสมอของผิวเคลือบด้วย โดยเฉพาะชิ้นงานที่ยาวมากจะมีความแตกต่างระหว่างส่วนที่ลงไปในถังครั้งแรกสุด กับส่วนที่จุ่มลงในถังครั้งสุดท้าย ผิวเคลือบจะไม่สม่ำเสมอ ถ้าดึงชิ้นงานไม่เร็วกว่าการหยดของสังกะสีหลอมเหลว ก็จะได้ผิวเคลือบสม่ำเสมอ ถ้าดึงชิ้นงานเร็วเกินไป สังกะสีหลอมเหลวจะหยดลงไปไม่ทัน และแข็งตัวอยู่บนชิ้นงาน ทำให้ผิวเคลือบไม่สม่ำเสมอ

บางครั้งอาจใช้เทปที่เป็นฉนวนพันตามเกลียว เพื่อป้องกันไม่ให้สังกะสีมาเกาะซึ่งควรทำก่อนที่จะจุ่มกรดกระตุ้นผิว

#### 2.1.6.6 การกระทำภายหลังการชุบ

ชิ้นงานส่วนใหญ่ที่ถูกต้องออกจากถังกะสีหลอมเหลวจะมีฟลักซ์ปนเปื้อนอยู่ อย่างไรก็ตามการดึงชิ้นงาน โดยผ่านฟลักซ์ที่ปกคลุมถังกะสีหลอมเหลวอยู่จะเป็นการกวาดเอาถังกะสีหลอมเหลวส่วนเกินออกจากผิวหน้า ทำให้ได้ผิวงานที่เรียบเท่ากัน โดยที่จะต้องทำการดึงขึ้นมาอย่างรวดเร็วตัวอย่างเช่น ชิ้นงานหล่อที่ทำเป็นรูปร่างน้ำ เมื่อดึงออกมาอย่างช้าๆ ผ่านผิวถังกะสีหลอมเหลวอย่างเดียว ก็จะได้น้ำหนัก 600 กรัม/ตารางเมตร/ด้าน

สำหรับชิ้นส่วนเล็กๆที่นำไปใส่ตะกร้าแล้วทำการชุบก็จะทำการกำจัดถังกะสีหลอมเหลวส่วนเกินไป โดยการเหวี่ยงในถังเหวี่ยง วิธีที่จะทำให้ได้ผิวสวยก็คือต้องนำชิ้นงาน ไปเข้าเครื่องเหวี่ยงโดยเร็วที่สุด เมื่อยกชิ้นงานออกมาจากถังชุบแล้วเครื่องเหวี่ยงควรหมุนด้วยมอเตอร์ที่มีทอร์คสูงในตอนเริ่มต้น เพื่อให้เกิดความเร่งสูงสุดภายใน 2-3 วินาที ปกติจะใช้เวลาเร็วรอบ 750 รอบต่อนาที ซึ่งถังกะสีหลอมเหลวส่วนที่เกินออกมาจะถูกกำจัดออกไปภายใน 2-3 วินาที ถึงจะหมุนต่อไปอีก ก็จะมีถังกะสีหลอมเหลวหลุดออกไปเพียงเล็กน้อย

ชิ้นงานบางอย่างเมื่อนำมาทำกล้าไนซ์แล้วจะมีขนาดโตขึ้น จึงต้องคำนวณไว้ก่อน ตัวอย่างเช่น การชุบ เป็นเกลียวและสลักเกลียว สำหรับสลักเกลียวควรจะต้องเกลียวไว้ก่อนตามขนาดมาตรฐาน แล้วชุบไปตามปกติ ส่วนเป็นเกลียวนั้นชุบทั้งๆที่ด้านในเรียบ เมื่อชุบเสร็จแล้วจึงทำเกลียวในให้มีขนาดใหญ่กว่ามาตรฐาน 0.4 มิลลิเมตร ไม่ควรเอาฟลักซ์แบบผงโรยลงไปก่อนที่จะเหวี่ยงเอาน้ำถังกะสีออก เพราะฟลักซ์จะเข้าไปในผิวเคลือบ และอาจเป็นสาเหตุให้เกิดการผุกร่อนในระหว่างการเก็บรักษาหรือใช้งานได้ หลังจากการเหวี่ยงแล้วควรนำไปจุ่มในน้ำทันที เพื่อให้ผิวเคลือบแข็งตัวและป้องกันไม่ให้ชิ้นงานติดกันเอง

การจุ่มน้ำก็เพื่อเป็นการกำจัดฟลักซ์ที่ติดอยู่ และยังเป็นการหยุดการเติบโตของชั้นโลหะผสมของถังกะสีกับเหล็ก ซึ่งอาจเกิดขึ้นถ้าชิ้นงานเย็นตัวช้า และนำไปสู่การเกิดผิวเคลือบสีเทาได้ ถ้ายกชิ้นงานผ่านฟลักซ์ที่ปกคลุมอยู่บนผิวหน้าของถังกะสีหลอมเหลว ฟลักซ์จะติดมาบนชิ้นงาน ดังนั้นน้ำที่ใช้จุ่มชิ้นงานนี้จึงควรเปลี่ยนบ่อยๆ เพื่อไม่ให้เกิดการสะสมของเกลือซึ่งกัดกร่อนชิ้นงาน

ชิ้นงานเล็กๆ ควรจุ่มน้ำแล้วยกขึ้นมาทันทีจะได้มีความร้อนหลงเหลืออยู่ ทำให้ชิ้นงานแห้งไปอย่างรวดเร็ว ส่วนชิ้นงานใหญ่ๆ เช่น ชิ้นงานหล่อก็จะมีความร้อนมากพอที่จะทำให้แห้งไปได้ ไม่ควรทำให้ชิ้นงานแห้งโดยใช้ซีเลือบสาดและตั้งชิ้นงานไว้ให้อึ่งไฟเพราะจะทำให้ผิวงานเสียเนื่องจากได้รับความร้อนมากเกินไป

ในการเก็บชิ้นงานต้องระวังไม่ให้ชิ้นงานติดกัน ควรเก็บไว้ในที่แห้งมีฉนวนกันชื้นกั้นกั้นๆ ที่ชิ้นงานก่อนที่จะส่งไปหลูก้า ขี้เกลือเกิดขึ้นจากฟิล์มหรือหยดน้ำที่ติดอยู่ระหว่างผิวหน้าของชิ้นงานที่สัมผัสกัน ขี้เกลือที่มองไม่เห็นในตอนแรกก็อาจปรากฏให้เห็นภายในหนึ่งหรือสองวัน และในอีก 2-3 อาทิตย์ต่อมาจะทำให้ผิวเคลือบล่อนออก และเกิดสนิมที่เหล็ก

ขี้เกลืออาจเกิดขึ้นในขณะการขนส่ง เช่น โคนฝนในขณะที่เดินทาง หรือได้รับความชื้นจากอากาศ ตลอดจนการสัมผัสกับสิ่งๆที่ทำให้เกิดการกัดกร่อน เช่น เศษฟลักซ์ที่เหลือติดมา, ไอกรด และ ไอน้ำเค็ม เป็นต้น

วิธีป้องกันการเกิดขี้เกลือในขณะการขนส่ง คือ ควรเก็บไว้โดยมีสิ่งห่อหุ้มและเก็บไว้ในที่แห้งหรือในตู้ที่เก็บควรมีเครื่องให้ความร้อนเพื่อไล่เอาไอน้ำออกในระหว่างชิ้นงานก็มีวัสดุกันไว้ไม่ให้ชิ้นงานติดกัน และวัสดุที่ใช้กันก็ไม่ควรเป็นไม้ที่มียาง เพราะจะทำให้เกิดการกัดกร่อนได้

อีกวิธีหนึ่งในการป้องกันการเกิดขี้เกลือ คือ การทำโครเมต ซึ่งหมายถึงการจุ่มชิ้นงานลงในสารเคมีบางประเภททำให้เกิดฟิล์มโครเมตบางๆ บนชิ้นงานที่นิยมใช้คือฟิล์มชนิด โนมิสิ ซึ่งป้องกันชิ้นงานได้เกือบทุกสภาพแวดล้อม

วิธีการทำโครเมตคือ จุ่มชิ้นงานที่ผ่านการทำกลวไนซ์ลงในน้ำที่มีโซเดียมไดโครเมตผสมอยู่ 0.15% โดยทันทีที่อุณหภูมิมากกว่า 32 องศาเซลเซียส

ฟิล์มโครเมตนี้จะทำให้สีไม่ซีดเกาะกับชิ้นงาน จึงควรหลีกเลี่ยงการทำโครเมต ถ้าต้องการทาสีบนชิ้นงาน ถ้าต้องการทาสีบนชิ้นงานควรทำฟอสเฟต ซึ่งฟิล์มที่ได้จะไม่สามารถป้องกันขี้เกลือได้เหมือนฟิล์มโครเมต แต่การทำฟอสเฟตจะทำให้มีสีเกาะบนชิ้นงานดีขึ้น

การทำฟอสเฟตคือ การจุ่มชิ้นงานลงในสารเคมีที่ประกอบด้วย กรดฟอสฟอริก และโลหะฟอสเฟต ตลอดจนสารที่ช่วยเร่งให้เกิดฟิล์ม และทำให้เม็ดเกรนละเอียดปกคิจะทำฟอสเฟตที่อุณหภูมิสูง สารเคมีที่ใช้ก็มีขายสำเร็จรูปหรืออาจผสมขึ้นเองก็ได้

ในการขนส่งชิ้นงานข้ามประเทศ บางทีอาจจุ่มชิ้นงานลงในแล็กเกอร์ แต่วิธีนี้ต้นทุนสูงจึงมีการใช้อย่างจำกัด

### 2.1.7 การตรวจสอบคุณภาพ

1. ผิวนอก ตรวจสอบด้วยสายตา
2. น้ำหนักของผิวเคลือบ ใช้เครื่องมือวัดความหนาหรือชั่งน้ำหนักโดยตรง
3. ความสม่ำเสมอของผิวเคลือบ จุ่มชิ้นงานลงในสารละลายทองแดงซัลเฟตอิ่มตัว แล้วล้างออกด้วยน้ำจนกว่าจะเห็นผิวเดิม
4. การยึดเกาะ ทำได้หลายวิธี เช่น ใช้ค้อนตี หักงอชิ้นงานหรือกรีดผิวเป็นเส้นๆ ห่างกัน 4 มิลลิเมตร แล้วลอกออก อย่างไรก็ตามการทดสอบการยึดเกาะต้องมีเครื่องมือโดยเฉพาะ

## 2.2 QC Story

QC Story คือ กระบวนการทางการแก้ปัญหาหรือทางการคิดอย่างมีระบบและมีเหตุมีผล โดยการเรียนรู้กระบวนการบริหาร โครงการหรือ Plan-Do-Check-Action(P-D-C-A) มาใช้ในการปรับปรุงกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ลดต้นทุนในการผลิต และเป็นการเพิ่มผลกำไรให้กับผู้ประกอบการ

QC Story ประกอบด้วย 7 ขั้นตอน ดังนี้

### 2.2.1 การค้นหาปัญหาหรือเลือกหัวข้อเรื่อง

ปัญหาคือช่องว่างระหว่างสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริงในปัจจุบันเทียบกับสถานการณ์ในอุดมคติหรือที่ตั้งเป้าหมายไว้

- การแก้ปัญหาคือการลดความไม่พอใจหรือสิ่งไม่พึงประสงค์ของผู้ที่ได้รับผลกระทบ(ลูกค้า)
- การแก้ปัญหาคือการทำให้กลับสู่สภาพเดิม

- การปรับปรุงคือการยกระดับให้ผลงานสูงขึ้นหรือดีกว่าเดิมซึ่งอาจเรียกได้ว่า การแก้ปัญหาเรื้อรังและปรับปรุงงาน

ในการพิจารณาเลือกปัญหามาแก้ไขจะคำนึงถึง ความถี่ในการเกิดปัญหา ความรุนแรงของปัญหา ความเป็นไปได้ในการแก้ปัญหา

### 2.2.2 การศึกษาสภาพปัญหาในปัจจุบัน

การศึกษาสภาพปัญหาในปัจจุบัน เพื่อให้ทราบว่ากระบวนการที่จะทำการปรับปรุงมีสภาพการทำงานอย่างไรการปรับปรุงจะต้องเริ่มต้นจากจุดใด เพื่อให้ปัญหาที่จะทำการแก้ไอนั้นหมดไป

### 2.2.3 การกำหนดดัชนีชี้วัด

ดัชนีวัดผลการดำเนินงานถือเป็นสิ่งสำคัญมากในการควบคุมและการปรับปรุงกระบวนการ เนื่องจาก การวัดและนำเสนอจะทำให้รู้ว่าขณะนี้กระบวนการเป็นอย่างไรและจะต้องทำอะไรให้ถึงจุดหมาย กระบวนการปรับปรุงต่างๆที่ทำได้ ให้นำผลลัพท์ที่ดีหรือไม่ สามารถรู้ได้จาก การวัด การปรับปรุงที่มีเป้าหมายแตกต่างกันจะมรดชนีชี้วัดที่แตกต่างกันด้วย


### 2.2.4 การวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา

วิธีการวิเคราะห์ปัญหา จะใช้วิธีการระดมสมองผ่านการสังเกตการณ์จากหลักการ 3 จริงคือ สถานที่เกิดเหตุจริง สภาพแวดล้อมจริง และของจริง เพื่อสร้างสมมุติฐานของสาเหตุ จากนั้นให้ดำเนินการพิสูจน์ด้วยเครื่องมือทางสถิติที่เหมาะสม ได้แก่ ชุดเครื่องมือ 7 อย่าง

#### 2.2.4.1. แผนภาพก้างปลา Fish Bone Diagram

เป็นแผนภาพ ที่แสดงถึงสาเหตุจากใหญ่มาหาเล็ก หรือเหตุและผลทำให้เกิดปัญหา บางครั้งก็เรียกว่า แผนภาพ อิชิคาว่า หรือแผนภาพเหตุและผล Cause and Effect Diagram

- แผนภาพก้างปลาใช้จัดกลุ่มสาเหตุของปัญหาไม่ได้ทำเพื่อหาสาเหตุเครื่องมือที่ทำเพื่อหาสาเหตุ คือการระดมสมอง (Brainstorm)
- แผนภาพก้างปลาใช้สำหรับสร้างความสัมพันธ์ระหว่างเหตุและผล
- แผนภาพก้างปลาใช้กับปัญหาชนิดใดก็ได้

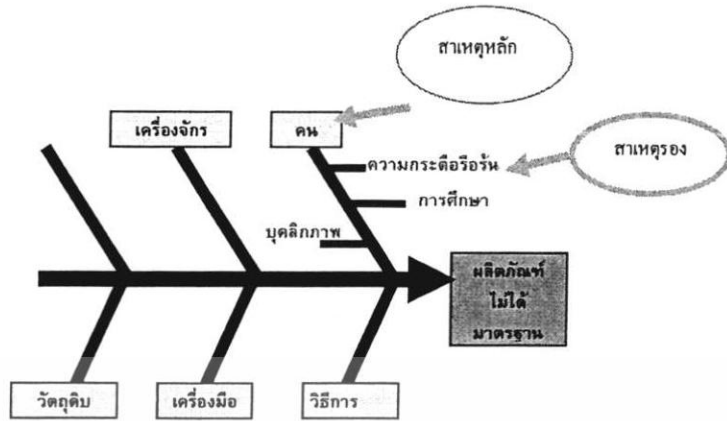

รูปที่ 2.1 แผนภูมิกิ่งปลา

2.2.4.2 กราฟ Graph

คือแผนภาพที่แสดงถึงตัวเลขหรือข้อมูลทางสถิติที่ใช้ เมื่อต้องการนำเสนอข้อมูล และวิเคราะห์ผลของข้อมูลดังกล่าวเพื่อทำให้ง่ายและรวดเร็วต่อการทำความเข้าใจ


ชนิดของกราฟ

- กราฟแท่ง ใช้เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างทางปริมาณ
- กราฟเส้น ใช้ดูการเปลี่ยนแปลงเมื่อ เวลา หรือสถานการณ์เปลี่ยน ความสูง/ต่ำ ของเส้นกราฟ ขึ้นกับปริมาณจำนวนที่เก็บข้อมูลได้
- กราฟวงกลม แสดงสัดส่วนของสิ่งที่ต่างกัน

2.2.4.3 แผนภาพพารेटอ Pareto Diagram

หลักการของพารेटอ คือ ในปัญหาใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นย่อมเกิดขึ้นจากสาเหตุหลาย ๆ อย่างและในบรรดาสาเหตุทั้งหมดนี้จะมีสาเหตุหลักเพียงไม่กี่อย่างที่มึบทบาทสำคัญต่อปัญหาที่เกิดขึ้นดังนั้นถ้าแก้ไขให้สำเร็จลุล่วงอย่างมีประสิทธิภาพจึงควรต้องแก้ไขสาเหตุหลักเสียก่อน

จำนวนสาเหตุน้อยแต่มีมูลค่าความสูญเสียมาก จำนวนสาเหตุมากแต่มีมูลค่าความสูญเสียน้อยซึ่งเรียกการวิเคราะห์แบบนี้ว่า “การวิเคราะห์แบบพารेटอ”

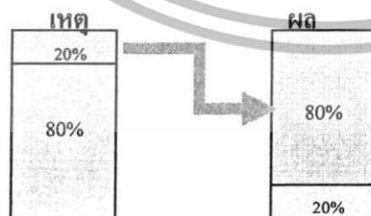


รูปที่ 2.2 ความสัมพันธ์ระหว่างสาเหตุและผลโดยใช้การวิเคราะห์แบบพารेटอ

แผนภูมิพารेटอเป็นเครื่องมือที่ใช้ลำดับสำคัญของสาเหตุหรือปัญหาที่เกิดขึ้น โดยประยุกต์กราฟแท่งที่แสดงการเรียงลำดับค่าของข้อมูลที่มีค่าสูงสุดไว้ทางซ้าย แล้วเรียงลำดับค่าของข้อมูลที่ลดลงมาทางขวาของกราฟ เพื่อใช้

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

เปรียบเทียบให้เห็นถึงการลำดับความสำคัญของข้อมูล พร้อมกับระบุขนาดหรือปริมาณของความสำคัญที่เสนอนั้นๆ  
 ข้อบกพร่อง/ข้อเสีย ส่วนใหญ่จำนวนมาก เกิดจาก ปัญหา/สาเหตุ จำนวนน้อย

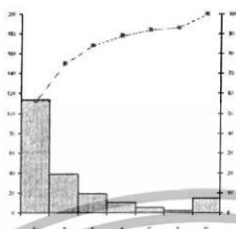

รูปที่ 2.3 แผนภาพพาร์โต

#### 2.2.4.4 ใบตรวจสอบ Check Sheet

ใบตรวจสอบ เป็นเอกสารที่อยู่ในรูปตาราง แบบฟอร์ม หรือแผนภาพใด ๆ ที่ออกแบบให้มีลักษณะง่ายต่อการจดบันทึกข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลหรือการวิเคราะห์ผลอาจจะทำเป็นรูปแบบตารางแสดงรายละเอียดต่าง ๆ ที่ต้องการตรวจสอบไว้พร้อมแล้ว สามารถนำไปใช้งานได้โดยไม่ต้องกรอกรายละเอียดใหม่ เพียงแต่กาเครื่องหมายลงในช่องที่ตรงกับรายละเอียดที่จดเอาไว้เท่านั้น

ใบตรวจสอบ ใช้ในการตรวจหาสิ่งผิดปกติในการดำเนินการ การผลิต การทำงานต่างๆ ลักษณะเป็นเอกสารแผ่นเดียวที่มี รายละเอียดของสิ่งผิดปกติ และรายการการตรวจสอบ ตำแหน่ง หรือจุดที่ทำการตรวจสอบ

การออกแบบใบตรวจสอบ ให้พิจารณาดังนี้

- สถานที่ หน่วยงานที่จะตรวจสอบ
- ผลิตภัณฑ์ / การทำงานที่จะตรวจสอบ
- คุณลักษณะทางคุณภาพที่ต้องการตรวจสอบ แบ่งเป็น  
 คุณลักษณะที่วัดได้ โดยใช้เครื่องมือวัด เช่น ขนาดของชิ้นงาน ใช้เวอร์เนียวัด ความแข็งของชิ้นงาน

และวัดไม่ได้โดยแต่บอกได้ ส่วนใหญ่ใช้การตรวจสอบด้วยตาเทียบกับมาตรฐานเช่น รอยตำหนิ

- สามารถการตรวจสอบลักษณะคุณภาพได้หลาย ลักษณะในใบเดียวกัน
- แบ่งการตรวจสอบ เป็นตามราย เดือน รายสัปดาห์ รายวัน หรือ รายกะ หรือ ลอต ที่ทำการตรวจสอบ

#### 2.2.4.5 ฮิสโตแกรม Histogram

ฮิสโตแกรม Histogram เป็นลักษณะ กราฟ แท่งที่แสดงการแจกแจงของความผันแปร และสิ่งปกติว่ามี การกระจายตัวเป็นลักษณะใด เช่นการแจกแจงแบบปกติ (Normal Distribution)


ประโยชน์ของการใช้ฮิสโตแกรม เพื่อวิเคราะห์หาความผันแปร สาเหตุและสิ่งผิดปกติของการดำเนินการต่างๆ สิ่งปกติจาก ผลลัพธ์ รวมทั้ง วิเคราะห์เพื่อคุณลักษณะธรรมชาติของข้อมูล

## การสร้าง ฮีสโตแกรม

- นำข้อมูลดิบที่ได้มาเรียงลำดับข้อมูล
- คำนวณหา ชั้นข้อมูล
- แบ่งข้อมูลตามชั้น
- แบ่งช่วงกราฟตามชั้นข้อมูล
- สร้างกราฟตามข้อมูล

### 2.2.4.6 แผนภูมิควบคุม Control Chart

แผนภูมิควบคุมเป็นแผนภูมิกราฟแนวอนที่ไว้ควบคุมการผลิตลักษณะของแผนภูมิจะเป็นกราฟของสิ่งที่ต้องการควบคุม เขียนเทียบกับเวลาวัตถุประสงค์ของแผนภูมิควบคุมคือ การควบคุมกระบวนการผลิตเพื่อให้รู้ว่า ณ เวลาใดที่มีปัญหาเรื่องคุณภาพ จะได้ทำการแก้ไขได้ทันเวลา นอกจากนี้จะใช้แผนภาพพารโต สำหรับข้อมูลที่จำแนกประเภทแล้ว ถ้าหากข้อมูลดังกล่าวมีเพียงประเภทเดียว เช่นค่าใช้จ่ายรวม ค่าแรงคังน้ำหนักบรรจุ ฯลฯ มีความจำเป็นจะต้องวิเคราะห์ผ่านแผนภูมิควบคุม (Control Chart) เพื่อให้กระบวนการผลิตกลับสู่สภาพปกติ แผนภูมิควบคุมมีความสำคัญเป็นอย่างมากและมีลักษณะต่าง ๆ หลายรูปแบบแล้วแต่ลักษณะของการควบคุม

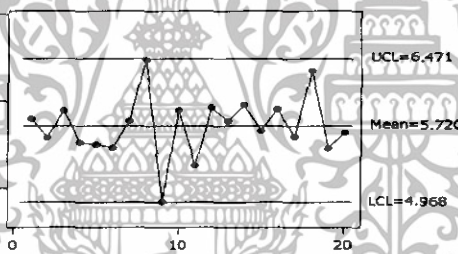

รูปที่ 2.4 ตัวอย่างแผนภูมิควบคุม

### 2.2.4.7 แผนภาพการกระจาย

- ใช้เพื่อแสดงให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรสองตัวที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิต
- เพื่อใช้ในการตรวจสอบผลของการเปลี่ยนแปลงของตัวแปรหนึ่งต่อตัวแปรอีกตัวหนึ่ง
- ใช้เป็นแนวทางในการควบคุมกระบวนการผลิต

## 2.2.5 แผนการแก้ปัญหาและการออกแบบการทดลอง

หลังจากทำการวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาแล้วจะต้องทำการแก้ไข โดยการแก้ไขจะใช้การออกแบบการทดลอง แล้วนำผลที่ได้ไปทดสอบเปรียบเทียบผลก่อนและหลังการแก้ปัญหาเพื่อให้ทราบว่าการแก้ปัญหานั้นทำไปนั้นถูกต้องหรือไม่และได้ผลอย่างไร

## 2.2.6 ขั้นตอนการดำเนินการตามแผนและตรวจสอบผลการดำเนินการ

## 2.2.7 กำหนดมาตรฐาน

หลังจากทำการทดลองและสรุปผลแล้วหากผลการทดลองออกมาในทางที่ปรับปรุง ให้กระบวนการดีขึ้น ก็จะนำผลการทดลองนี้มาใช้ในการทำงานจริงและจะต้องจัดทำเป็นมาตรฐานไว้ เพื่อให้ทุกๆครั้งที่ปฏิบัติงานได้มาตรฐานเหมือนเดิม

## 2.3 การทดสอบสมมติฐาน

การทดสอบสมมติฐานทางสถิติเป็นการอ้างอิงทางสถิติอย่างหนึ่ง โดยเป็นการตั้งสมมติฐานเกี่ยวกับค่าพารามิเตอร์ของประชากร แล้วสุ่มตัวอย่างเพื่อนำค่าจากตัวอย่างมาเปรียบเทียบกับค่าตามสมมติฐานเพื่อตัดสินใจยอมรับหรือปฏิเสธสมมติฐาน โดยขั้นตอนในการทดสอบสมมติฐานทางสถิติมีดังนี้

1. ตั้งสมมติฐาน
2. กำหนดระดับนัยสำคัญ ( $\alpha$ )
3. การเลือกตัวสถิติทดสอบ
4. รวบรวมข้อมูลและคำนวณค่าสถิติ
5. ตัดสินใจและสรุปผล


### 2.3.1 การตั้งสมมติฐานทางสถิติ

สมมติฐาน (Hypothesis) คือข้อสมมติหรือข้อความที่เกี่ยวข้องกับประชากรชุดเดียวหรือมากกว่า เป็นสิ่งที่ผู้ทดสอบคาดไว้เกี่ยวกับคุณลักษณะของตัวแปร เป็นข้อสมมติชั่วคราวเพื่อเป็นแนวทางในการค้นคว้าหาข้อเท็จจริง ซึ่งอาจเป็นจริงหรือไม่ก็ได้ หากสมมติฐานได้รับการพิสูจน์ว่าเป็นความจริง หรือตรงกับข้อเท็จจริง สมมติฐานนั้นก็จะกลายเป็นคำอธิบายที่ถูกต้อง

แหล่งที่มาของสมมติฐานมีดังนี้

- ประสบการณ์ของผู้ทดสอบสมมติฐาน
- ความรู้ของผู้ทดสอบสมมติฐาน
- เหตุและผล
- การเปรียบเทียบ
- ความเชื่อหรือหลักปรัชญา
- ข้อค้นพบของผู้อื่น
- ทฤษฎีและหลักการ

โดยทั่วไป สมมติฐานมีอยู่สองประเภทคือสมมติฐานการวิจัย และสมมติฐานทางสถิติ สมมติฐานการวิจัยคือคำกล่าวที่แสดงถึงความสัมพันธ์ที่คาดการณ์หรือเคาระหว่างตัวแปรสองตัวขึ้นไป และจะต้องแสดงทิศทางของความสัมพันธ์ว่าเป็นเช่นไร เป็นบวกหรือลบ เช่น อายุ (ตัวแปรอิสระ) น่าจะมีอิทธิพลเชิงบวกหรือเชิงลบต่อการทำงาน (ตัว

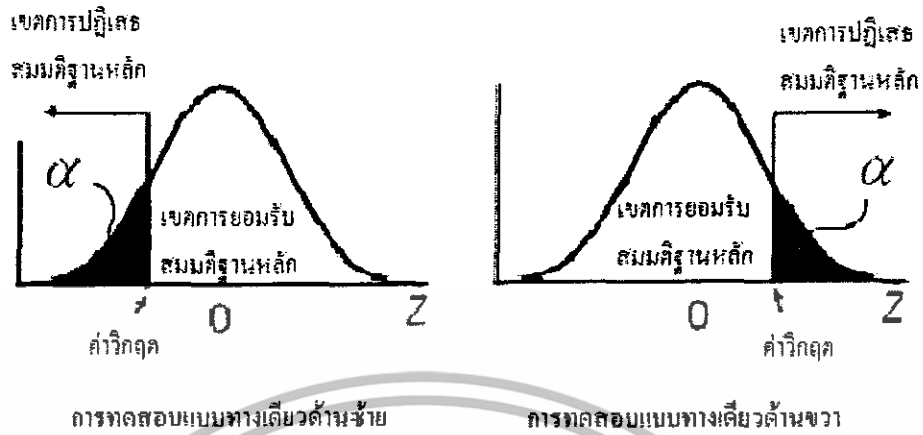

รูปที่ 2.5 การทดสอบทางเดียว

การทดสอบแบบทางเดียวด้านขวา มีสมมติฐานดังนี้

$$H_0: \mu_1 \geq \mu_2$$

$$H_1: \mu_1 < \mu_2$$

การทดสอบแบบทางเดียวด้านซ้าย มีสมมติฐานดังนี้

$$H_0: \mu_1 \leq \mu_2$$


$$H_1: \mu_1 > \mu_2$$

- การทดสอบสมมติฐานแบบสองทาง (Two-tail Test) หรือการทดสอบแบบไม่มีทิศทาง (Nondirectional Test) การทดสอบแบบนี้ไม่คำนึงถึงผลว่าจะไปทิศทางใด มองในแง่ความแตกต่างกันเป็นใช้ได้

การตั้งสมมติฐานเป็นดังนี้

$$H_0: \mu_1 = \mu_2$$

$$H_1: \mu_1 \neq \mu_2$$

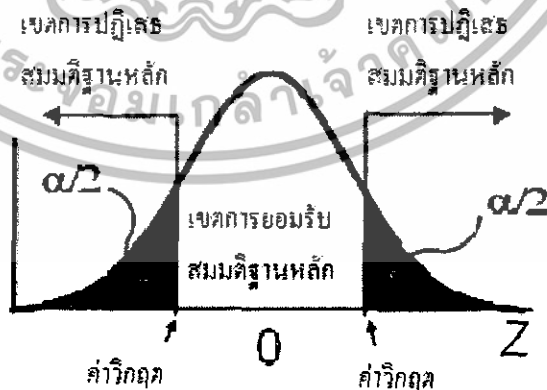

รูปที่ 2.6 การทดสอบแบบสองทาง

# นักทฤษฎีกลาง ระงอมเกล้าครระง

แปรตาม) ส่วนสมมติฐานทางสถิติเป็นข้อความที่เขียนเพื่อใช้ในการทดสอบสมมติฐานในการวิจัยซึ่งจะเขียนอยู่ในรูปสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์เกี่ยวกับค่าพารามิเตอร์ของประชากร

สมมติฐานทางสถิติมีอยู่ 2 สมมติฐานควบคู่กันไปเสมอคือ

1. สมมติฐานหลักหรือสมมติฐานว่าง (Null Hypothesis) ใช้สัญลักษณ์  $H_0$  โดยสมมติฐานหลักนี้จะมีเครื่องหมายเท่ากับอยู่ด้วยเสมอ
2. สมมติฐานทางเลือกหรือสมมติฐานแย้ง (Alternative Hypothesis) ใช้สัญลักษณ์  $H_1$  หรือ  $H_A$  โดยสมมติฐานทางเลือกนี้จะเป็นสมมติฐานที่มีเครื่องหมายตรงกันข้ามกับสมมติฐานหลัก

## 2.3.2 การกำหนดระดับนัยสำคัญ

การทดสอบสมมติฐานจะเกิดความผิดพลาดขึ้นได้ 2 ลักษณะคือ ความผิดพลาดชนิดที่ 1 (Type I error) และความผิดพลาดชนิดที่ 2 (Type II error)

- ความผิดพลาดชนิดที่ 1 (Type I error) เป็นความผิดพลาดที่เกิดจากการปฏิเสธสมมติฐานหลักหรือสมมติฐานว่าง (Null Hypothesis) เมื่อสมมติฐานหลักเป็นจริง ความน่าจะเป็นที่จะเกิดความผิดพลาดชนิดที่ 1 นี้คือ  $\alpha$  เรียกว่า ระดับนัยสำคัญ (Level of Significance) ส่วนค่า  $1 - \alpha$  เรียกว่า ระดับความเชื่อมั่น

- ความผิดพลาดชนิดที่ 2 (Type II error) เป็นความผิดพลาดที่เกิดจากการยอมรับสมมติฐานหลักหรือสมมติฐานว่าง (Null Hypothesis) เมื่อสมมติฐานหลักเป็นเท็จ ความน่าจะเป็นที่จะเกิดความผิดพลาดชนิดที่ 2 นี้คือ  $\beta$

ตารางที่ 2.1 ตารางความสัมพันธ์ระหว่างผลการทดสอบสมมติฐานกับความจริง

|              | $H_0$ เป็นจริง       | $H_0$ เป็นเท็จ       |
|--------------|----------------------|----------------------|
| ยอมรับ $H_0$ | ถูกต้อง              | ความผิดพลาดชนิดที่ 2 |
| ปฏิเสธ $H_0$ | ความผิดพลาดชนิดที่ 1 | ถูกต้อง              |

ในทางสถิติถือว่า ความคลาดเคลื่อนชนิดที่หนึ่ง เป็นความคลาดเคลื่อนที่อันตรายมากกว่าความคลาดเคลื่อนชนิดที่สอง โดยทั่วไปมักจะกำหนดความคลาดเคลื่อนชนิดที่หนึ่งขึ้นมาก่อน แล้วพยายามกำจัดความคลาดเคลื่อนชนิดที่สองให้มัน้อยที่สุด

### 2.3.2.1 ประเภทของการทดสอบสมมติฐาน

การทดสอบสมมติฐานมี 2 ประเภท คือ

- การทดสอบสมมติฐานแบบทางเดียว (One-Tail Test) หรือการทดสอบแบบมีทิศทาง (Direction Test) การทดสอบแบบนี้ เน้นการทดสอบเพียงด้านเดียว เช่น คีขึ้นหรือเลวลง เพียงอย่างเดียว แบ่งเป็นการทดสอบทางเดียวด้านขวา และการทดสอบทางเดียวด้านซ้าย

### 2.3.3 การเลือกตัวสถิติทดสอบ

การเลือกตัวสถิติทดสอบถือเป็นขั้นตอนที่ยากที่สุดในการทดสอบทางสถิติเพราะจะต้องเลือกตัวสถิติทดสอบให้ถูกต้องและเหมาะสมกับข้อมูลที่มีอยู่ เพื่อให้การทดสอบสมมติฐาน การสรุปผล และการตัดสินใจเป็นไปอย่างถูกต้อง เพราะข้อมูลที่ต่างประเทศกันจะมีการจัดการเชิงปริมาณของข้อมูลต่างกัน

สถิติภาคบรรยาย (Descriptive Statistics) สถิติที่ศึกษาข้อมูลกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง อาจจะเป็นกลุ่มเล็ก หรือกลุ่มใหญ่ก็ได้ เมื่อการวิเคราะห์ข้อมูลได้ผลเป็นอย่างไร ก็นำไปบรรยายลักษณะของกลุ่มที่ศึกษาเท่านั้น จะนำไปอ้างอิงถึงกลุ่มอื่นไม่ได้ สถิติประเภทนี้จะจัดกระทำกับข้อมูลที่รวบรวมมาได้ให้อยู่ในลักษณะที่ดูง่าย และสะดวกแก่การนำผลที่ได้ไปบรรยาย เช่น การแจกแจงข้อมูล การนำเสนอข้อมูลในเชิงบรรยายหรือรูปภาพ การบรรยายผลการวิเคราะห์ข้อมูลอาจบรรยายโดยใช้ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย สหสัมพันธ์ เป็นต้น

สถิติอนุมาน (Inferential Statistics) เป็นสถิติที่ศึกษาข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างซึ่งถือได้ว่าเป็นตัวแทนของข้อมูลทั้งหมดแล้วนำผลที่ได้จากตัวแทนบางส่วนนั้นสรุปอ้างอิงไปยังกลุ่มใหญ่ หรือกลุ่มประชากรเป้าหมาย (Target Population) การอ้างอิงหรือสรุปผลอาจใช้การประมาณค่าหรือการทดสอบสมมติฐาน ซึ่งการสรุปผลอ้างอิงจะถูกต้องมากน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ศึกษาว่าเป็นตัวแทนประชากรได้ดีแค่ไหน ถ้าการเก็บรวบรวมข้อมูลดีและกลุ่มตัวอย่างเป็นตัวแทนที่ดีแล้ว ผลสรุปที่ได้ก็มีความเชื่อถือได้มาก เหตุผลที่ต้องใช้สถิติภาคอ้างอิงก็เพราะว่าไม่สามารถจะศึกษาประชากรทั้งหมดได้ ทั้งนี้เพราะปัจจัยต่างๆเช่นการเงิน เวลา และข้อจำกัดอื่นๆ สถิติอ้างอิงสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภทย่อย คือ

- สถิติแบบมีพารามิเตอร์ (Parametric Statistics) เป็นวิธีการทางสถิติที่ใช้กับข้อมูลที่มีการกระจายตัวอย่างมีแบบแผนแน่นอนเช่น การกระจายตัวแบบปกติ แบบพีชอง หรือแบบ โคสเคอร์เป็นต้น จากนั้นจึงนำการทดสอบแบบพารามิเตอร์มาทดสอบตัวแปรประชากรต่างๆเช่น ค่าเฉลี่ย อัตราส่วน ความแปรปรวน เป็นต้น โดยปกติจะต้องสร้างข้อกำหนดอย่างชัดเจนว่าข้อมูลมีการกระจายตัวแบบใด
- สถิติแบบไร้พารามิเตอร์ (Nonparametric Statistics) เป็นวิธีการทางสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์โดยไม่สนใจการแจกแจงของข้อมูล ข้อมูลจะแจกแจงแบบปกติหรือไม่ก็ได้ ข้อมูลจะมีการแจกแจงเป็นแบบใดก็ได้ และสามารถใช้ได้กับข้อมูลทุกระดับ

ข้อดีของสถิติแบบไร้พารามิเตอร์

- สามารถเข้าใจได้ง่าย ใช้งานง่าย
- สามารถประยุกต์ใช้กับเหตุการณ์ที่การทดสอบสถิติแบบมีพารามิเตอร์ใช้งานไม่ได้
- ไม่จำเป็นต้องรู้การกระจายตัวของข้อมูลว่าเป็นแบบใด

ข้อเสียของสถิติแบบไร้พารามิเตอร์

- ความแม่นยำน้อยกว่าการทดสอบสถิติแบบมีพารามิเตอร์
- ขนาดตัวอย่างต้องมีจำนวนมากเพื่อให้มีโอกาสที่จะเกิดความผิดพลาดน้อย

สถิติแบบไร้พารามิเตอร์มีตัวสถิติทดสอบมากมาย โดยแบ่งตามประเภทข้อมูลได้ 4 กลุ่ม ดังรูป



รูปที่ 2.7 ตัวทดสอบทางสถิติแบบไร้พารามตริกที่เหมาะสมกับข้อมูลแต่ละประเภท

ข้อมูลในการทดลองของปริญญานิพนธ์นี้ เป็นแบบ 2 กลุ่มไม่อิสระต่อกัน คือข้อมูลที่เก็บในแต่ละครั้งมีความสัมพันธ์กัน เช่น อุณหภูมิของสารเคมีต่างๆและสิ่งกะลิมี่ค่าเท่ากัน สภาพการชอบอยู่ในสภาวะเดียวกัน เพราะทำการชอบระหว่างถึงเก้าและถึงที่ออกแบบใหม่ไปพร้อมๆ ดังนั้น ในที่นี้จึงพิจารณาเพียงการทดสอบแบบไร้พารามตริกสำหรับข้อมูล 2 กลุ่มที่ไม่อิสระต่อกันเท่านั้น ซึ่งมีตัวสถิติทดสอบสำหรับข้อมูลประเภทนี้ 3 วิธีด้วยกันดังรูป

การทดสอบแบบแมคเนมาร์ (The McNemar Test) เป็นการทดสอบการเปลี่ยนแปลง (Change) โดยพิจารณาจากความแตกต่างระหว่างข้อมูลในการวัด (การทดลอง) 2 ครั้ง ของกลุ่มตัวอย่างเดียวกัน (หรือกลุ่มตัวอย่างเดิม) การทดสอบนี้ใช้ประยุกต์กับข้อมูลที่มีแผนในรูป “ก่อนและหลัง” (Before and After) ใช้กับตัวอย่างชุดเดียวกัน ทำการทดลอง 2 ครั้งแล้วมาวัดว่าการทดลองก่อนและหลังมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้าง ตัวอย่างเช่น สอบถามความคิดเห็นต่อการเลิกสูบบุหรี่ ก่อนและหลังการให้ความรู้เกี่ยวกับผลของการสูบบุหรี่เป็นประจำ ในการทดสอบจะต้องจัดข้อมูลให้อยู่ในรูป 2x2 ก่อน มีลักษณะดังนี้

ตารางที่ 2.2 ตารางการทดสอบข้อมูลแบบแมคเนมาร์

|      |   |      |   |
|------|---|------|---|
|      |   | หลัง |   |
|      |   | -    | + |
| ก่อน | + | A    | B |
|      | - | C    | D |

ข้อมูลในตาราง 2x2 นี้

A หมายถึง จำนวนข้อมูลที่มีลักษณะก่อนเป็น + และหลังเป็น - (มีการเปลี่ยนแปลง)

B หมายถึง จำนวนข้อมูลที่มีลักษณะก่อนเป็น + และหลังเป็น + (ไม่มีการเปลี่ยนแปลง)

C หมายถึง จำนวนข้อมูลที่มีลักษณะก่อนเป็น - และหลังเป็น + (มีการเปลี่ยนแปลง)

D หมายถึง จำนวนข้อมูลที่มีลักษณะก่อนเป็น - และหลังเป็น - (ไม่มีการเปลี่ยนแปลง)

มีข้อกำหนดที่สำคัญดังนี้

ระดับของตัวแปร - ตัวแปรอยู่ในมาตรานามบัญญัติ (Nominal Scale) เป็นอย่างน้อย

ลักษณะของข้อมูล - ข้อมูลมี 2 ชุด ได้จากกลุ่มตัวอย่างกลุ่มเดียวกัน และเป็นเรื่องเดียวกัน สามารถจัดข้อมูลให้อยู่ในรูปตาราง 2x2 ได้

จากนั้นจะทำการทดสอบสมมติฐานด้วยตัวทดสอบแบบ โคสแควร์จนได้ผลออกมาว่ายอมรับหรือปฏิเสธสมมติฐานหลักเพื่อการตัดสินใจต่อไป วิธีนี้เป็นวิธีทดสอบสมมติฐานแบบ ไรพารามิเตอร์สำหรับข้อมูล 2 กลุ่มตัวอย่างที่ไม่เป็นอิสระต่อกันที่ให้ความแม่นยำน้อยที่สุด เพราะสนใจเพียงการเปลี่ยนเครื่องหมายเท่านั้น ไม่สามารถวัดในเชิงปริมาณได้ว่าต่างกันมากน้อยเพียงใด

(Prem S. Mann: 2001) การทดสอบจากเครื่องหมาย (The Sign Test) เป็นวิธีการทดสอบสมมติฐานอย่างง่าย ใช้เพียงเครื่องหมายบวกและลบของผลต่างระหว่างข้อมูลสองกลุ่มเป็นตัววัด สามารถใช้กับการทดสอบที่มีข้อกำหนดดังนี้

- ต้องการเปรียบเทียบระหว่างข้อมูลกลุ่มหนึ่งกับข้อมูลอีกกลุ่มหนึ่งว่าแตกต่างกันหรือไม่ หรือ ข้อมูลกลุ่มแรกมีค่ามากกว่าข้อมูลกลุ่มที่สองหรือไม่ ยกตัวอย่างเช่น อาจทดสอบว่าประชากรจะชอบน้ำอัดลมมากกว่าเครื่องดื่มชนิดอื่นๆหรือไม่

- ต้องการทดสอบค่าเฉลี่ยของประชากรกลุ่มเดียว ยกตัวอย่างเช่น อาจใช้เพื่อทดสอบว่าค่าเฉลี่ยของค่าเช่าบ้านในเมืองมีค่าใกล้เคียงกับ 1,250 เหรียญหรือไม่

- ต้องการทดสอบค่าเฉลี่ยของคู่ข้อมูลจากสองกลุ่มข้อมูลที่ไม่เป็นอิสระต่อกัน ยกตัวอย่างเช่น อาจใช้เพื่อทดสอบว่าค่าเฉลี่ยของคะแนนทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนมีค่าต่างกันหรือไม่

เมื่อทำการรวบรวมข้อมูลและทราบเครื่องหมายของแต่ละชุดข้อมูลแล้ว ให้ตัดชุดข้อมูลคู่ที่ไม่มีความแตกต่างกันออกไป แล้วนำเครื่องหมายที่ได้มาทำการทดสอบแบบไบโนเมียล ในกรณีที่จำนวนตัวอย่างน้อย แต่ถ้าจำนวนตัวอย่างมีมากให้ใช้การทดสอบแบบปกติ

การทดสอบจากเครื่องหมายมีลักษณะคล้ายกับสถิติทดสอบวิลคอกซันจับคู่เครื่องหมายตำแหน่ง (The Wilcoxon Matched Pair Signed-Rank Test) แต่จะให้รายละเอียดน้อยกว่าเพราะสนใจเพียงเครื่องหมายบวกและลบของผลต่างของสองกลุ่มข้อมูลเท่านั้น จึงให้ความแม่นยำน้อยกว่าสถิติทดสอบวิลคอกซันจับคู่เครื่องหมายตำแหน่ง

การทดสอบแบบวิลคอกซันจับคู่เครื่องหมายตำแหน่งสำหรับข้อมูล 2 กลุ่มตัวอย่างที่ไม่เป็นอิสระต่อกันใช้เพื่อทดสอบว่าข้อมูลสองกลุ่มตัวอย่างนั้นสัมพันธ์กันอย่างไร สามารถทดสอบได้ทั้งแบบมีทิศทางและไม่มีทิศทาง เป็นทางเลือกหนึ่งของการทดสอบแบบจับคู่โดยไม่ต้องสนใจว่าข้อมูลจะมีการกระจายแบบใด โดยใช้หลักการจัดอันดับของ

ค่าสัมประสิทธิ์ของผลต่างและเครื่องหมายของผลต่างจากนั้นจึงเปรียบเทียบผลรวมของอันดับที่มีเครื่องหมายบวกและเครื่องหมายลบเพื่อยอมรับหรือปฏิเสธสมมติฐาน ดังนั้นการทดสอบแบบวิลคอกซอนจับคู่เครื่องหมายตำแหน่งจึงเป็นสถิติทดสอบที่มีประสิทธิภาพที่สุดในทั้ง 3 วิธีของการทดสอบสมมติฐานแบบไร้พารามตริกที่มีข้อมูล 2 กลุ่มและไม่เป็นอิสระต่อกัน ปริญญาบัตรฉบับนี้จึงเลือกสถิติทดสอบแบบวิลคอกซอนจับคู่เครื่องหมายตำแหน่งมาเพื่อทำการประเมินผลการทดลองเพื่อพิสูจน์สมมติฐานว่าหลังการปรับปรุงกระบวนการชุบสังกะสีแบบจุ่มร้อนแล้วจะมีของเสียลดลงหรือไม่

### 2.3.4 การรวบรวมข้อมูลและคำนวณค่าทางสถิติ

การรวบรวมข้อมูลจะต้องทำอย่างรอบคอบ โดยจะทำการทดลองชุบสังกะสีโดยใช้ถังชุบแบบเก่าและแบบใหม่ในกระบวนการชุบไปพร้อมๆกัน เพื่อควบคุมสภาวะการชุบให้เป็นสภาวะเดียวกัน จากนั้นเมื่อเสร็จสิ้นกระบวนการ ในการชุบครั้งหนึ่ง จะทำการสุ่มหยิบโพลต์ซ้ำกันมาครั้งละ 45 ตัวเพื่อนับจำนวนของเสีย และทำการทดลองทั้งหมด 45 กลุ่มตัวอย่าง โดยการสุ่มนั้นจะต้องระมัดระวังให้เกิดข้อผิดพลาดน้อยที่สุด ลดความแปรปรวนระหว่างการเก็บข้อมูลโดยใช้คนสุ่มเพียงคนเดียว และสุ่มตลอดในการชุบเพื่อทดสอบด้วย

การคำนวณค่าสถิติ มีขั้นตอนดังนี้

1. หาความแตกต่างของข้อมูลแต่ละคู่โดยคิดเครื่องหมาย(กำหนดเป็นค่า  $d_i$  เมื่อ  $i = 1, 2, 3, \dots, N$  และ  $N$  เป็นจำนวนคู่หรือขนาดของกลุ่มตัวอย่าง
2. นำค่าความแตกต่าง ( $d_i$ ) มาจัดอันดับ โดยพิจารณาตัวเลขค่าสัมบูรณ์ของความแตกต่างของข้อมูลแต่ละคู่ (คือ ไม่คิดเครื่องหมาย) โดยให้อันดับความแตกต่างของข้อมูลที่น้อยที่สุดเป็นอันดับ 1 และในกรณีที่ความแตกต่างของข้อมูลมีค่าเท่ากันให้ใช้การเฉลี่ยอันดับเพื่อจัดอันดับของความแตกต่างคู่ นั้น
3. สำหรับข้อมูลคู่ที่มีค่าความแตกต่างเท่ากับศูนย์ ( $d_i=0$ ) จะไม่นำมาคิดอันดับ
4. บันทึกเครื่องหมายของอันดับตามเครื่องหมายของ  $d_i$
5. หาผลรวมของอันดับ โดยแยกเป็นผลรวมของอันดับที่มีเครื่องหมายบวก
6. คำนวณค่าทางสถิติต่างๆจากสมการค่าคาดหวัง  $E(T)$

$$E(T) = \frac{N(N+1)}{4} \quad (2.1)$$

เมื่อ  $T$  คือผลรวมของอันดับที่มีเครื่องหมายบวก

$N$  คือจำนวนคู่ตัวอย่าง

ค่าความเบี่ยงเบนของอันดับที่เป็นเครื่องหมายบวก  $V(T)$

$$V(T) = \frac{N(N+1)(2N+1)}{24} \quad (2.2)$$

สำหรับในการทดลองในปริยายานพจน์นี้ มีจำนวนของกลุ่มตัวอย่างมากพอที่การทดสอบแบบวิลคอกซอน จับคู่เครื่องหมายตำแหน่งจะเป็นทฤษฎีขีดจำกัดกลาง ซึ่งกล่าวไว้ว่า ถ้าเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างขนาด  $N$  ซ้ำๆ กัน ซึ่งดึงมาจากประชากรที่มีการแจกแจงเป็นแบบใดๆ ถ้า  $N$  มีขนาดใหญ่พอ ( $N > 30$ ) ผลที่ได้จะมีแนวโน้มว่าข้อมูลจะมีการแจกแจงเป็นโค้งปกติ ดังนั้น สามารถคำนวณตัวสถิติทดสอบได้ดังนี้

$$Z = \frac{T - E(T)}{\sqrt{V(T)}} \quad (2.3)$$

หาค่าวิกฤตเปิดตารางค่า  $Z$  หน้า ๗1 สำหรับการทดสอบด้านขวา ที่ระดับนัยสำคัญ 0.05 ได้ค่าวิกฤตคือ 1.96


### 2.3.5 การตัดสินใจและสรุปผล

เมื่อได้ค่าทางสถิติต่างๆแล้ว สำหรับการทดลองนี้จะมีกระบวนการตัดสินใจคือ ถ้าค่า  $Z$  มีค่ามากกว่า 1.96 จะปฏิเสธสมมติฐานหลัก แสดงว่าสมมติฐานรองเป็นจริง ในทางกลับกันถ้าค่า  $Z$  มีค่าน้อยกว่า 1.96 ก็จะยอมรับสมมติฐานหลักและปฏิเสธสมมติฐานรอง

### 2.4 การควบคุมคุณภาพเชิงสถิติ

คุณภาพเป็นความถูกต้องตรงตามความต้องการของผู้ใช้ สำหรับความต้องการของผู้ใช้โดยทั่วไปจะกำหนดด้วยข้อกำหนด (Specification) หรือมาตรฐาน (Standard) ซึ่งจะแตกต่างกันไปตามความต้องการตามลักษณะของสินค้าและความต้องการของผู้ใช้

ในการควบคุมคุณภาพด้านการผลิต หลักการทางสถิติมีบทบาทสำคัญในการประเมินผล และควบคุมกระบวนการผลิตให้มีระดับคุณภาพตรงตามความต้องการ เครื่องมือทางสถิติที่ใช้ในการควบคุมคุณภาพประกอบด้วย แผนการสุ่มตัวอย่าง (Sampling) โดยจะใช้ในการตรวจสอบเพื่อการยอมรับเอาวัตถุดิบเข้าสู่กระบวนการผลิต หรือก่อนนำออกจำหน่าย และแผนภูมิควบคุม (Control Chart) ใช้ในการควบคุมกระบวนการผลิต

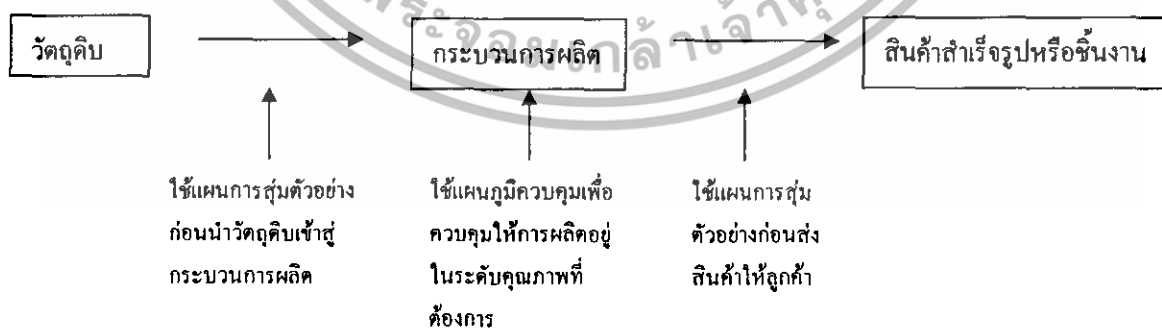

รูปที่ 2.8 การใช้เทคนิคเชิงสถิติในการควบคุมคุณภาพ

## 2.4.1 แผนการสุ่มตัวอย่างเพื่อการยอมรับ (Acceptance Sampling Plan)

แผนการสุ่มตัวอย่างเพื่อการยอมรับเป็นวิธีที่ใช้เพื่อตรวจสอบวัตถุดิบ ก่อนนำเข้าสู่กระบวนการผลิต หรือ ตรวจสอบสินค้าสำเร็จรูปก่อนส่งออกจำหน่าย โดยปกติในอุตสาหกรรมการตรวจสอบวัตถุดิบก่อนการผลิตเป็นสิ่งจำเป็น และถ้าทำได้ควรตรวจสอบทุกชิ้น อย่างไรก็ตามในการปฏิบัตินั้นอาจไม่เหมาะสมหรือทำไม่ได้ด้วยเหตุผลหลายประการ คือ

1. ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบสูงเมื่อเทียบกับมูลค่าของวัตถุดิบ
2. เวลาที่ใช้ในการตรวจสอบนาน และปริมาณของวัตถุดิบมีมาก ทำให้เสียค่าใช้จ่ายมาก
3. การทดสอบแบบทำลายทำให้วัตถุดิบถูกทำลายก่อนนำมาใช้

โดยวัตถุประสงค์ของการสุ่มตัวอย่างเพื่อการยอมรับ คือ

1. เพื่อใช้ในการตัดสินใจว่าจะยอมรับหรือปฏิเสธสินค้า ไม่ใช่เพื่อประมาณการระดับคุณภาพสินค้า
2. แผนการสุ่มตัวอย่างเพื่อการยอมรับ ไม่ใช่วิธีการควบคุมคุณภาพของกระบวนการผลิตโดยตรง แต่เป็นแผนที่ใช้เพื่อการตัดสินใจว่าจะยอมรับหรือปฏิเสธสินค้าในลอตที่ส่งเข้ามา ถึงแม้ว่าสินค้าทุกลอตจะมีระดับคุณภาพที่เท่ากัน แต่ผลของการชักตัวอย่างจะยอมรับบางลอต และบางลอตจะถูกปฏิเสธทั้งที่ลอตที่ได้รับการยอมรับก็ไม่ได้มีระดับคุณภาพดีกว่าลอตที่ถูกปฏิเสธ
3. การใช้แผนการสุ่มตัวอย่างเพื่อการยอมรับที่มีประสิทธิผล คือ อย่าใช้เพื่อการกำหนดระดับคุณภาพของสินค้า แต่ใช้เพื่อการตรวจสอบเพื่อให้แน่ใจว่าผลผลิตที่ได้สอดคล้องกับข้อกำหนดที่ต้องการ

โดยทั่วไปการตัดสินใจรับวัตถุดิบจากผู้ขายเพื่อนำมาใช้ในการผลิตอาจทำได้ 3 วิธี คือ

1. รับโดยไม่ต้องตรวจสอบเลย เหมาะสำหรับกรณีสินค้าที่ส่งมามีของเสียน้อย ซึ่งอาจได้จากกระบวนการผลิตที่ดี หรือจากผู้ที่ทำการคัดของเสียออกแล้วก่อนส่งสินค้ามาให้
2. ตรวจสอบทุกชิ้นหรือตรวจสอบทั้งหมด 100 % แล้วคัดของเสียคืนผู้ขายหรือซ่อมแซมก่อนนำไปใช้ เหมาะกับกรณีที่วัตถุดิบที่นำมาใช้ไม่ได้มาตรฐาน จะส่งผลถึงความเสียหายอย่างรุนแรงหรือก่อให้เกิดค่าใช้จ่ายสูงหรือเมื่อสมรรถภาพกระบวนการของผู้ขายไม่ดีพอ
3. สุ่มตัวอย่าง โดยอาศัยแผนการสุ่มตัวอย่างเพื่อการยอมรับ แล้วตัดสินใจรับเฉพาะลอตที่ผ่านตามกฎเกณฑ์เท่านั้น ส่วนรุ่นที่ไม่ผ่านตามกฎเกณฑ์อาจส่งคืนผู้ขาย หรือทำการตรวจ 100 % เพื่อคัดชิ้นที่เสียออก เหมาะสำหรับกรณีต่อไปนี้
  - เป็นการทดสอบวัตถุดิบหรือสินค้าแบบทำลาย
  - เมื่อการตรวจ 100 % มีต้นทุนสูงเมื่อเปรียบเทียบกับความเสียหายที่จะมีวัตถุดิบที่ไม่ได้คุณภาพผ่านเข้าสู่กระบวนการผลิต
  - เมื่อมีของที่เหมือนกันจำนวนมากที่ต้องทำการตรวจสอบ การใช้แผนการสุ่มตัวอย่างที่ดี จะทำให้ได้ผลดีเทียบเท่ากับการตรวจ 100 % แต่มีต้นทุนการตรวจสอบต่ำกว่า
  - เมื่อไม่รู้ระดับคุณภาพสินค้าของผู้ขาย
  - เมื่อไม่ได้ใช้วิธีการตรวจสอบแบบอัตโนมัติ
  - เมื่อการตรวจ 100 % ทำให้เสียเวลารอคอยกว่าจะรู้ผลอาจไม่ทันต่อการผลิตหรือการส่งมอบสินค้าให้

ถูกค้า

- เมื่อผู้ขายมีประวัติที่ดีการผลิตสินค้าตรงตามข้อกำหนด และผู้ซื้อต้องการลดค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบ วัตถุดิบหรือสินค้า

- เมื่อผู้ขายมีประวัติที่ดีในการผลิตสินค้าตรงตามข้อกำหนดแต่เพราะความเสียหายจากการรับวัตถุดิบที่ไม่ตรงตามข้อกำหนดก่อให้เกิดปัญหาที่รุนแรง ผู้ซื้อจึงต้องอาศัยวิธีการสุ่มตัวอย่างเพื่อการยอมรับแทนการยอมรับโดยไม่ต้องตรวจสอบ

#### 2.4.1.1 ข้อดีและข้อเสียของการสุ่มตัวอย่างเพื่อการยอมรับ

ข้อดีของการสุ่มตัวอย่างเพื่อการยอมรับเมื่อเปรียบเทียบกับ การตรวจ 100 %

1. เสียค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบน้อยกว่า
2. วัตถุดิบหรือสินค้ามีการเคลื่อนย้ายหรือถูกหยิบจับน้อยกว่า ทำให้แตกหักเสียหายได้น้อยกว่า
3. ใช้กับการทดสอบแบบทำลายได้
4. ใช้คนตรวจสอบน้อยกว่า
5. ลดความคลาดเคลื่อนอันเกิดจากการตรวจสอบได้มากกว่า
6. การปฏิเสธสินค้าหรือวัตถุดิบทั้งหมด โดยส่งคืนผู้ขายทั้งหมดจะให้ผลทางจิตวิทยาที่ดีกว่าการส่งคืนเพียงชิ้นที่เป็นของเสีย เพราะผู้ขายจะเพิ่มความเอาใจใส่ในการส่งสินค้ามากขึ้น

แต่อย่างไรก็ตามแผนการสุ่มตัวอย่างเพื่อการยอมรับนั้นมีข้อเสียหลายประการ สรุปได้ดังนี้

1. มีความเสี่ยงในการรับรุ่นที่มีคุณภาพต่ำกว่าที่กำหนด
2. ได้ข้อมูลในด้านระดับคุณภาพสินค้าของผู้ขายน้อยกว่าการตรวจ 100 %
3. การพัฒนาแผนการสุ่มตัวอย่างเพื่อการยอมรับต้องอาศัยเวลา รวมถึงการจัดบันทึกการสุ่มตัวอย่างของล็อตต่างๆ แต่สามารถแก้ไขได้โดยการออกแบบแผนการสุ่มตัวอย่างที่เหมาะสม ด้วยการศึกษาระดับคุณภาพสินค้าที่ผู้ซื้อต้องการ ซึ่งจะต้องรู้ถึงข้อกำหนดต่างๆ ตลอดจนแผนด้านคุณภาพและด้านวิศวกรรมการผลิต

แผนการสุ่มตัวอย่างเพื่อการยอมรับ จัดได้ว่าเป็นสายกลางระหว่างการตรวจ 100 % และการยอมรับโดยไม่ตรวจสอบเลย แม้ว่าแผนการสุ่มตัวอย่างเพื่อการยอมรับไม่ใช่เพื่อควบคุมคุณภาพของกระบวนการผลิต แต่การใช้แผนการสุ่มตัวอย่างเพื่อการยอมรับอย่างต่อเนื่องจะเป็นหนทางป้องกันการผลิตสินค้าที่ไม่ได้คุณภาพของผู้ผลิต และป้องกันสินค้าที่ไม่ได้คุณภาพของผู้บริโภค และให้ข้อมูลสะสมถึงประวัติของคุณภาพที่ผลิตจากกระบวนการผลิต หรือผู้ผลิตรายนั้นๆ ซึ่งสามารถใช้เป็นข้อมูลป้อนกลับไปสู่ผู้ผลิตเพื่อพัฒนากระบวนการผลิตให้ดีขึ้น และเป็นเครื่องมือทางจิตวิทยาให้ผู้ผลิตหรือผู้ขายสินค้ามีแรงกระตุ้นให้ต้องพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการผลิตอยู่ตลอดเวลา

#### 2.4.1.2 ประเภทของแผนการสุ่มตัวอย่างเพื่อการยอมรับ

แผนการสุ่มตัวอย่างเพื่อการยอมรับสามารถแบ่งประเภทได้ตามชนิดของข้อมูล คือ

1. แผนการสุ่มตัวอย่างเพื่อการยอมรับสำหรับค่าแฉงนับ (Acceptance Sampling Plan for Attributes) เหมาะสำหรับการสุ่มตัวอย่างเพื่อตรวจสอบคุณลักษณะทางคุณภาพโดยการจำแนกเป็นของดีและของเสีย แบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ

แผนการสุ่มตัวอย่างเดี่ยว (Single-Sampling Plan)

แผนการสุ่มตัวอย่างคู่ (Double-Sampling Plan)


แผนการสุ่มตัวอย่างหมู่ (Multiple-Sampling Plan)

2. แผนการสุ่มตัวอย่างเพื่อการยอมรับสำหรับค่าวัด (Acceptance Sampling Plan for Variables) เหมาะสำหรับการสุ่มตัวอย่างเพื่อตรวจสอบคุณลักษณะทางคุณภาพโดยการวัดออกมาเป็นตัวเลข สามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ

แผนการสุ่มตัวอย่างของการยอมรับที่ควบคุมสัดส่วนของเสียในกระบวนการ

แผนการสุ่มตัวอย่างของการยอมรับที่ควบคุมพารามิเตอร์ของกระบวนการ โดยทั่วไปคือ ค่าเฉลี่ย

3. แผนการสุ่มตัวอย่างแบบอื่นๆ (Other Sampling Plan) เป็นแผนการสุ่มตัวอย่างชนิดพิเศษที่ใช้เพื่อการตัดสินใจยอมรับหรือปฏิเสธล็อตสินค้า ซึ่งประกอบด้วยแผนการสุ่มตัวอย่างเชิงต่อเนื่อง (Continues Sampling Plan) แผนการสุ่มตัวอย่างเชิงลูกโซ่ (Chain Sampling Plan) และแผนการสุ่มตัวอย่างกระโดดข้ามรุ่น (Skip-lot Sampling Plan)

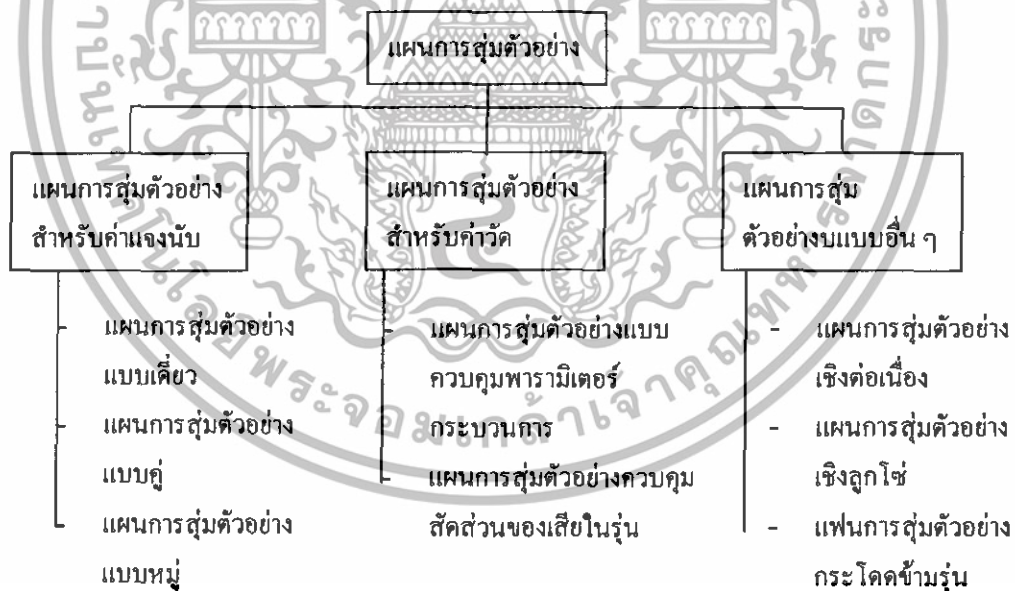

รูปที่ 2.9 การจำแนกประเภทแผนการซัคตัวอย่าง

## 2.4.2 การจัดล็อตและการสุ่มตัวอย่าง

การจัดล็อตเพื่อการสุ่มตัวอย่าง จะส่งผลถึงประสิทธิภาพในการใช้แผนการสุ่มตัวอย่างเพื่อการยอมรับ มีข้อพิจารณาหลายประการ คือ

1. ลอตสินค้าจะต้องมีความเป็นเอกพันธ์ (Homogeneous) โดยเป็นสินค้าในรุ่นเดียวกัน การผลิตจากเครื่องจักรเดียวกัน คุมโดยพนักงานคนเดียวกัน จากวัตถุดิบชุดเดียวกัน และในเวลาการผลิตที่ใกล้เคียงกัน ถ้าหากว่าสินค้าไม่เป็นเอกพันธ์กันอาจก่อให้เกิดปัญหาในการตรวจสอบเพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงที่ทำให้สินค้ามีคุณภาพไม่ตรงตามข้อกำหนด
2. ขนาดล็อตที่ใหญ่หรือมากขึ้น จะคิดว่าขนาดล็อตที่มีขนาดเล็กหรือน้อยขึ้น เพราะค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบจะต่ำกว่า
3. ขนาดล็อตสินค้าควรสอดคล้องกับวิธีการบรรจุภัณฑ์ และเคลื่อนย้ายสินค้าทั้งของผู้ผลิตและผู้บริโภค เพื่อลดความแตกหักเสียหายอันเกิดจากการตรวจสอบ และลดความจำเป็นในการแกะและบรรจุภัณฑ์ใหม่ให้น้อยที่สุด


การสุ่มตัวอย่างเพื่อการยอมรับจากล็อตสินค้าควรจะต้องเก็บตัวอย่างแบบสุ่ม และเป็นตัวแทนของล็อตสินค้าอย่างแท้จริง ถ้าการสุ่มตัวอย่างไม่เป็นไปแบบสุ่มแล้วผู้ขายสินค้าอาจจัดสินค้าที่มีลักษณะลำเอียง ดังนั้นเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดจึงต้องเก็บตัวอย่างแบบสุ่มอย่างแท้จริง

## 2.4.3 แผนการสุ่มตัวอย่างเพื่อการยอมรับสำหรับค่าแรงแบบ (Acceptance Sampling Plan for Attributes)

การสุ่มตัวอย่างเพื่อการยอมรับสำหรับค่าแรงแบบจะตรวจสอบคุณลักษณะทางคุณภาพ โดยการจำแนกเป็นของดีและของเสีย ประกอบด้วยขนาดตัวอย่าง และจำนวนของเสียที่ยอมรับได้ และต้องเลือกแผนการสุ่มตัวอย่างให้เหมาะสมกับลักษณะคุณภาพที่ต้องการของของผู้ผลิตและผู้ซื้อ

### 2.4.3.1 แผนการสุ่มตัวอย่างเดี่ยว

แผนการสุ่มตัวอย่างเดี่ยวประกอบด้วยกลุ่มตัวอย่างที่มีขนาด  $n$  และจำนวนของเสียที่ยอมรับได้  $c$  โดยมีกระบวนการดังรูปที่ 1 จะเริ่มจากการสุ่มตัวอย่างจำนวน  $n$  หน่วยจากล็อตที่มีขนาด  $N$  หน่วย ถ้าจำนวนของเสียที่พบ ( $d$ ) น้อยกว่าหรือเท่ากับ  $c$  หน่วยจะยอมรับลottenั้น แต่ถ้าจำนวนของเสียที่พบมากกว่า  $c$  หน่วยลottenั้นจะถูกปฏิเสธ

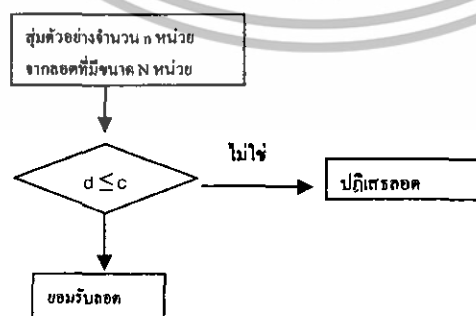

รูปที่ 2.10 แสดงขั้นตอนในการตรวจรับสินค้าของแผนการสุ่มตัวอย่างเดี่ยว


ขั้นตอนของแผนการสุ่มตัวอย่างเพื่อการยอมรับ

1. กำหนดระดับคุณภาพในการยอมรับ ระดับคุณภาพในการยอมรับจะถูกกำหนดขึ้นโดยผู้ผลิตและลูกค้า ขึ้นอยู่กับมาตรฐานด้านเศรษฐกิจหรือมาตรฐานของบริษัท เพื่อกำหนดร้อยละของเสียมากที่สุดที่ผู้ผลิตยอมให้มีได้ในกระบวนการผลิต หรือระดับคุณภาพที่ยอมรับได้ และถือว่าเป็นคุณภาพในระดับเฉลี่ย (Acceptance Quality Level, AQL or  $P_1$ ) และ ร้อยละของเสียที่ปนอยู่ในล็อตที่ได้รับการยอมรับทั้ง ๆ ที่ควรปฏิเสธ หรือ ระดับคุณภาพที่ต่ำที่สุดที่ลูกค้ายินดีจะยอมรับตลอด (Lot Tolerance Percent Defective, LTPD or  $P_2$ ) โดยทั่วไปจะกำหนดค่า AQL ที่ร้อยละ 1 เมื่อต้องการล็อตที่เข้มงวด หรือ ร้อยละ 5 เมื่อไม่เข้มงวด และค่า LTPD ที่ร้อยละ 10

2. เลือกแผนการสุ่มตัวอย่างที่ต้องการ แผนการสุ่มตัวอย่างเดี่ยว (Single Sampling Plan) ประกอบด้วยกลุ่มตัวอย่างที่มีขนาด  $n$  หน่วยและจำนวนของเสียที่ยอมรับได้  $c$  หน่วย โดยเริ่มจากการสุ่มตัวอย่างจากล็อตที่มีขนาด  $N$  หน่วย ถ้าจำนวนของเสียที่น้อยกว่าหรือเท่ากับ  $c$  หน่วย ก็จะยอมรับล็อตนั้น แต่ถ้าของเสียที่พบมากกว่า  $c$  หน่วย ล็อตจะถูกปฏิเสธ

3. การกำหนดค่าต่าง ๆ ในแผนการสุ่มตัวอย่าง ในแผนการสุ่มตัวอย่างแบบเดี่ยวต้องมีตัวแปรที่ต้องการกำหนดค่า คือ กลุ่มตัวอย่างที่มีขนาด  $n$  หน่วย และจำนวนของเสียที่ยอมรับได้  $c$  หน่วย ซึ่งสามารถหาได้จากโนโมกราฟ ที่ประมาณค่าของความน่าจะเป็นแบบทวินามและปัวซอง โดยนักวิชาการได้สร้างจากสมการของกราฟ OC Curve โดยกำหนดให้ ความน่าจะเป็นของการยอมรับตลอด คือ  $1 - \alpha$  สำหรับล็อตที่มีสัดส่วนของเสีย  $P_1$  และความน่าจะเป็นของการยอมรับตลอด คือ  $\beta$  สำหรับล็อตที่มีสัดส่วนของเสีย  $P_2$  โดยแกนทางซ้ายแสดงถึงสัดส่วนของเสียในล็อต และแกนทางขวาแสดงถึงความน่าจะเป็นของการยอมรับตลอดใด ๆ ซึ่งก็คือ ความน่าจะเป็นที่จะตรวจพบของเสียน้อยกว่าหรือเท่ากับ  $c$  การหาค่า  $n$  และ  $c$  ทำได้ โดยการหาจุดตัดของเส้นตรงที่ลากระหว่าง  $P_1$  และ  $1 - \alpha$  กับเส้นตรงที่ลากระหว่าง  $P_2$  และ  $\beta$

การสร้างแผนการสุ่มตัวอย่างเดี่ยวโดยใช้โนโมกราฟกำหนดให้ความน่าจะเป็นของการยอมรับตลอด คือ  $1 - \alpha$  สำหรับล็อตที่มีของเสีย  $P_1$  (AQL) และความน่าจะเป็นของการยอมรับตลอด คือ  $\beta$  สำหรับล็อตที่มีสัดส่วนของเสีย  $P_2$  จากการแจกแจงแบบทวินาม การหาขนาดตัวอย่างและจำนวนของเสียจะใช้โนโมกราฟเพื่อช่วยในการหาค่าดังรูปที่

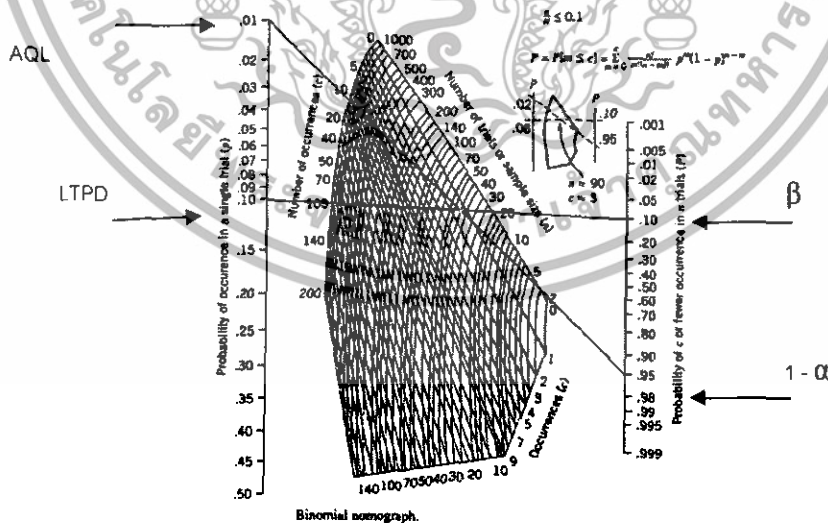

รูปที่ 2.11 แสดงโนโมกราฟที่สร้างจากการแจกแจงแบบทวินาม

และจำนวนตัวอย่างทั้งหมดที่ต้องสุ่มมาตรวจสอบโดยเฉลี่ย (Average Sample Number : ASN) สำหรับ  
แผนการสุ่มตัวอย่างเดียวจำนวนตัวอย่างทั้งหมดที่ต้องสุ่มมาตรวจสอบจะคงที่  $ASN = n$



# บทที่ 3


## วิธีการดำเนินการ

การทำปริญญานิพนธ์เล่มนี้มีการดำเนินการตามขั้นตอนในเทคนิค QC Story ประกอบด้วย 7 ขั้นตอนและการทดสอบสมมติฐานทางสถิติ ดังนี้

### 3.1 ดำเนินการตามขั้นตอน QC Story

#### 3.1.1 การค้นหาปัญหาหรือเลือกหัวข้อเรื่อง

การกำหนดปัญหาเป็นการคัดเลือกชิ้นงานและกระบวนการที่ใช้แสดงค่าตัวแปรตอบสนองซึ่งจะนำข้อมูลในอดีตในช่วงระยะเวลา 1 ปี มาพิจารณาปริมาณของเสียที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิตซูปเหล็กด้วยสังกะสีแบบจุ่มร้อน ซึ่งแสดงดังรูป

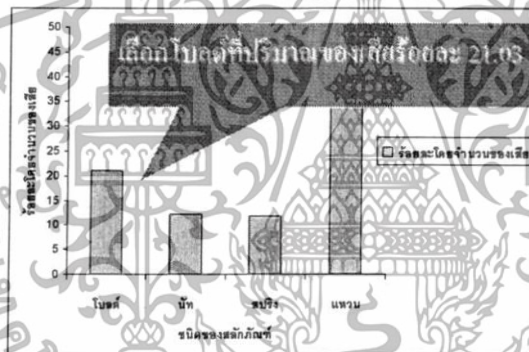

รูปที่ 3.1 กราฟแสดงร้อยละ โดยจำนวนของเสียของผลิตภัณฑ์แต่ละประเภทที่เป็นงานนำกลับมาทำใหม่ ตั้งแต่ ม.ค. – ธ.ค. 2549

จากรูปที่ 3.1 พบว่าปริมาณของเสียที่เกิดขึ้นในกระบวนการซูปเหล็กด้วยสังกะสีมีปริมาณของเสียที่เกิดจากการซูปไม่ติดที่มากที่สุด คือลวดแต่เนื่องจากในหนึ่งปีมีการซูปลวดเพียงไม่กี่ครั้ง เมื่อเทียบกับโบลต์ซึ่งมีปริมาณการซูปบ่อยมากในหนึ่งปี ทางผู้วิจัยจึงเลือกโบลต์มาทำการศึกษาวิจัย เพื่อลดของเสีย ซึ่งจะเป็นผลให้ลดค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการนำชิ้นงานกลับมาทำใหม่ ซึ่งโบลต์ที่ซูปไม่ติดคิดเป็นของเสียถึง ร้อยละ 21.03 ของผลิตภัณฑ์ทั้งหมด

#### 3.1.2 การศึกษาสภาพปัญหาในปัจจุบัน

ศึกษาสายการผลิตการซูปโบลต์ด้วยสังกะสีแบบจุ่มร้อน โดยดูจากร้อยละโดยน้ำหนักของจำนวนของเสียในกระบวนการซูปเพื่อหาสาเหตุถึงที่มาของปัญหา สภาพปัญหาปัจจุบัน สามารถสรุปได้ดังนี้

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

- กระบวนการชุบ โบอลต์ด้วยสังกะสีแบบจุ่มร้อนมีปริมาณของเสียเป็นจำนวนมาก และยังไม่สามารถระบุถึงที่มาของปัญหาได้
- ไม่มีเกณฑ์ในสูตรตรวจชิ้นงานเพื่อการยอมรับที่ได้มาตรฐาน โดยจำนวนของเสียที่ยอมรับได้มีปริมาณมากเกินไป และความถี่ในการจุ่มน้อยเกินไป จึงทำให้มีจำนวนของเสียหลังจากทำการชุบเสร็จแล้วเป็นจำนวนมาก

### 3.1.2.1 การศึกษากระบวนการผลิต

การศึกษาระบวนการชุบได้อธิบายกระบวนการชุบโบลต์ด้วยสังกะสีแบบจุ่มร้อน ด้วยแผนภาพกระบวนการชุบโดยรวม (Process Mapping) ดังแสดงในรูปที่ 4



รูปที่ 3.2 แสดงแผนผังแสดงกระบวนการ โบลต์ด้วยสังกะสีแบบจุ่มร้อน


### 3.1.3 การกำหนดดัชนีชี้วัด

ดัชนีชี้วัดที่ใช้ในการวัดหรือประเมินผลการทดลอง คือ ร้อยละ โดยจำนวนของเสีย เพื่อแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพของการปรับปรุงกระบวนการชุบ

### 3.1.4 การวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา

#### 3.1.4.1 การวิเคราะห์ปัญหาจากสาเหตุและผล (Cause and Effect Analysis)

เป็นการระดมสมองเพื่อค้นหาสาเหตุสำหรับการวิเคราะห์ที่มีโอกาสเป็นไปได้มากที่สุด โดยสร้างภาพความสัมพันธ์ที่เป็นไปได้ระหว่างสาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน และจะเกิดในอนาคตซึ่งจะต้องเจาะจงถึงเงื่อนไขที่เป็นสาเหตุของข้อบกพร่องจากลูกค้า จากการระดมความคิดจะได้แผนภาพการวิเคราะห์ปัญหา จากสาเหตุและผล ดังรูปที่ 3.3 ซึ่งจะได้นำปัจจัยนำเข้าต่าง ๆ จากนั้นต้องนำมาวิเคราะห์เพื่อจำแนกว่า ปัจจัยนำเข้าใดที่สามารถควบคุมได้ และไม่สามารถควบคุมได้ หากไม่สามารถควบคุมได้ต้องทำการตัดปัจจัยเหล่านั้นทิ้ง

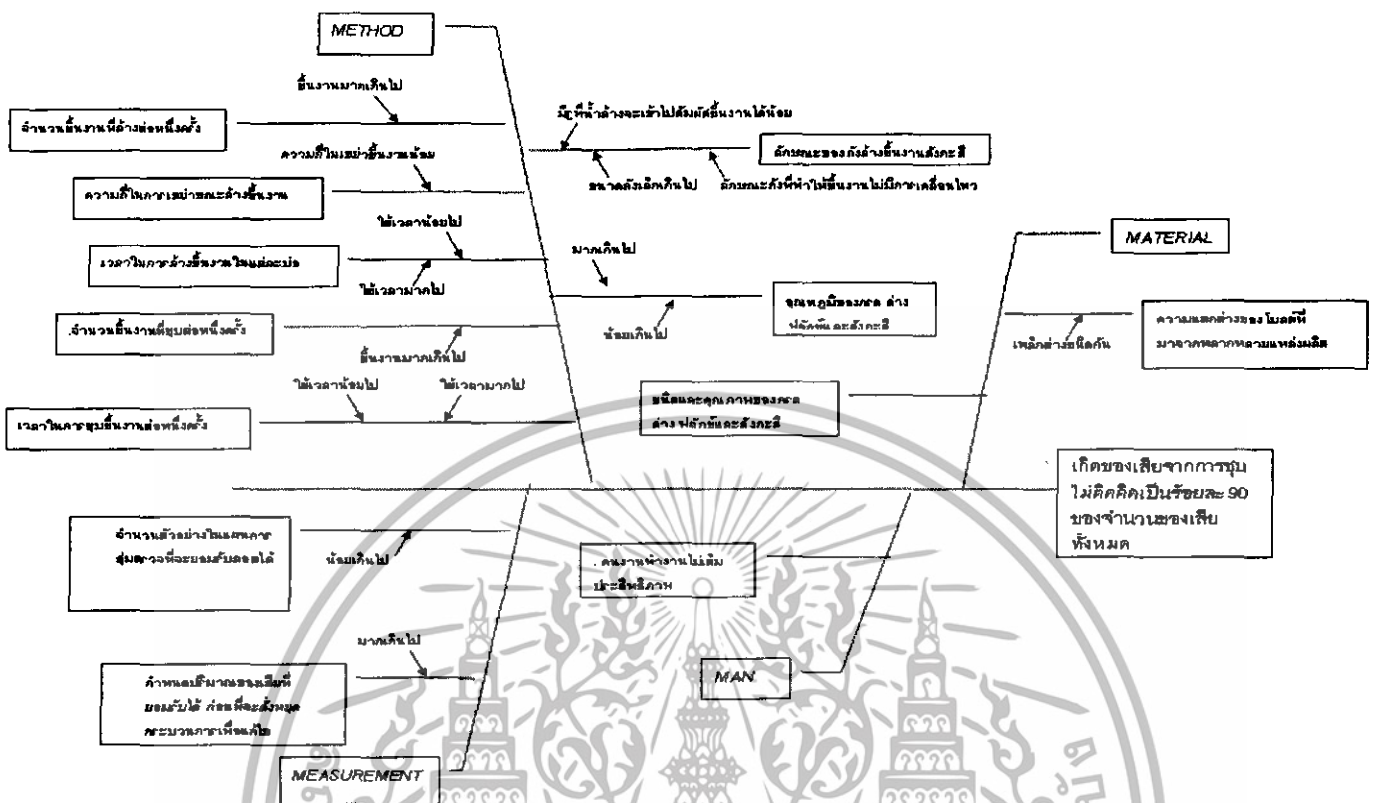

รูปที่ 3.3 แผนผังแสดงสาเหตุและผล

### 3.1.4.2 การระบุถึงสาเหตุของปัญหา

จากการวิเคราะห์แผนผังแสดงสาเหตุและผลพบว่า สาเหตุของการชုပ်ไม่ติดเกิดจากกระบวนการล้างชิ้นงานไม่สะอาด โดยมีปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการล้างชิ้นงาน คือ

1. วัดดูดิบ ณ ปัจจุบันที่โรงงานได้มาจากแหล่งผลิตที่ได้รับมาตรฐาน และผ่านเกณฑ์การยอมรับของโรงงานแล้ว

2. คนงาน เป็นปัจจัยที่ไม่ได้ทำการศึกษา

3. กระบวนการวัด ในกระบวนการชုပ်เหล็กหลังจากทำการชုပ်เสร็จสิ้นแล้วในแต่ละลดโรงงาน จะทำการสุ่มตรวจชิ้นงานเพื่อตรวจสอบจำนวนของเสีย หากของเสียที่เกิดขึ้นมีมากกว่าร้อยละ 50 ก็จะสั่งหยุดกระบวนการชုပ်ทันทีและตรวจสอบ หาสาเหตุที่ทำให้เกิดของเสีย แต่หากชิ้นงานที่สุ่มมา มีของเสียน้อยกว่าร้อยละ 50 ก็จะทำการชုပ်ต่อไป

จากหลักเกณฑ์ที่ทางโรงงานใช้ตรวจสอบของเสียก่อนจะสั่งหยุดกระบวนการถือว่าเป็นหลักเกณฑ์ที่ยังไม่ได้มาตรฐานเนื่องจาก กำหนดจำนวนของเสียที่ยอมรับได้สูงถึงร้อยละ 50 จึงทำให้เกิดของเสียขึ้นในกระบวนการเป็นจำนวนมาก


4. วิธีการ จากการตรวจสอบสภาพปัจจุบันพบว่า เวลาและอุณหภูมิในกระบวนการล้างและซุบ เป็นไปตามวิธีการซุบที่ถูกต้องแล้ว แต่ลักษณะของถังล้างชิ้นงานและจำนวนชิ้นงานที่ล้างต่อหนึ่งครั้ง มีผลต่อความสะอาดของชิ้นงานเป็นอย่างมาก

ถังล้างแบบเก่ามีข้อด้อยดังนี้

- มีขนาดเล็ก เมื่อใส่ชิ้นงานขนาดหนึ่งหลอดแล้วชิ้นงานสูงเกินขอบถัง และมีความหนาแน่นของชิ้นงานมากเกินไป
- ด้านข้างและก้นถัง มีลักษณะปิดสนิท ทำให้กรด ต่าง และฟลักซ์ไม่สามารถเข้าไปทั่วถึงชิ้นงานภายในถังได้
- ชิ้นงานไม่มีการเคลื่อนไหวในการล้างเนื่องจากถังมีขนาดเล็กเกินไป เกิดการซ้อนทับกันของชิ้นงาน ทำให้บริเวณนั้น ไม่ได้สัมผัสกับกรด ต่าง และฟลักซ์



รูปที่ 3.4 ถังล้างแบบเก่า

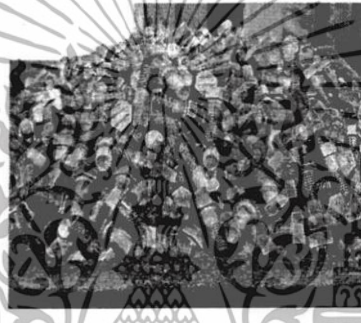


รูปที่ 3.5 ชิ้นงานสูงเกินขอบถัง

### 3.1.5 แผนการแก้ปัญหาและการออกแบบการทดลอง

แผนการแก้ปัญหาในส่วนของวิธีการ จะออกแบบการทดลอง โดยออกแบบถังล้างแบบใหม่ ดังรูปที่ 3.6 ซึ่งเป็นการปรับปรุงข้อด้อยของถังล้างแบบเก่า แล้วใช้แผนการสุ่มตัวอย่างเพื่อการยอมรับ เก็บข้อมูลจำนวนของเสียที่ได้จากกระบวนการซุบโดยใช้ถังล้างแบบใหม่และแบบเก่ามาเปรียบเทียบกัน โดยใช้การทดสอบสมมติฐาน และค่าของตัวสถิติ แบบ The Wilcoxon Matched Pairs Signed-Ranks Test เพื่อทดสอบว่าถังล้างแบบใหม่มีประสิทธิภาพมากกว่าแบบเก่า

ในส่วนกระบวนการวัดจะทำการออกแบบแผนการสุ่มตัวอย่างเพื่อการยอมรับให้ได้มาตรฐาน เพื่อที่จะทำให้ของเสียออกจากกระบวนการน้อยที่สุด

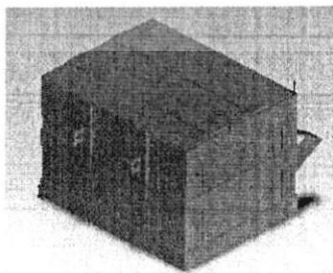

รูปที่ 3.6 การออกแบบถังล้างแบบใหม่

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

### 3.1.6 ขั้นตอนการดำเนินการตามแผนและตรวจสอบผลการดำเนินการ

#### 3.1.6.1 ทำถังล้างแบบใหม่ตามที่ได้ออกแบบไว้

ถังที่ทำขึ้นตามที่ได้ออกแบบไว้นั้นจะนำไปใช้ในกระบวนการล้างควบคุมกับถังเก่าของทางโรงงาน เพื่อเก็บค่าตัวอย่างมาทำการทดสอบสมมติฐานต่อไป

#### 3.1.6.2 ตั้งสมมติฐาน

$H_0$ : ค่าเฉลี่ยของจำนวนของเสียที่ได้จากถังล้างแบบเก่า  $\leq$  ค่าเฉลี่ยของจำนวนของเสียที่ได้จากถังล้างแบบใหม่

$H_1$ : ค่าเฉลี่ยของจำนวนของเสียที่ได้จากถังล้างแบบเก่า  $>$  ค่าเฉลี่ยของจำนวนของเสียที่ได้จากถังล้างแบบใหม่

#### 3.1.6.3 การทดลองกับกระบวนการจริง

นำถังล้างแบบใหม่ไปใช้ในกระบวนการชุบ ควบคุมไปกับถังล้างแบบเก่า เพื่อควบคุมตัวแปรในการชุบอื่นๆให้อยู่ในสถานะเดียวกัน

#### 3.1.6.4 เก็บตัวอย่าง

เก็บตัวอย่างตามแผนการสุ่มตัวอย่างจาก ชิ้นงานที่ชุบจากถังล้างแบบเก่าและถังล้างแบบใหม่ ทำการเก็บตัวอย่าง 45 ครั้งๆละ 45 ตัวอย่าง โดยจะทำการเก็บแบบสุ่มคือ เก็บตอนบนของถังล้าง 15 ตัวอย่าง ตอนกลางถังล้าง 15 ตัวอย่าง และตอนล่างของถังล้าง 15 ตัวอย่างรวมเป็น 1 ครั้ง

#### 3.1.6.5 เปรียบเทียบจำนวนของเสีย

เปรียบเทียบจำนวนของเสียที่ได้จากถังทั้งสองแบบ โดยใช้วิธีทดสอบทางสถิติแบบ The Wilcoxon Matched Pairs Signed-Ranks Test

#### 3.1.7 กำหนดมาตรฐาน

การกำหนดมาตรฐานจะใช้หลักการของแผนการสุ่มตัวอย่างเพื่อการยอมรับ เพื่อนำไปใช้ตรวจสอบจำนวนของเสียหลังจากทำการชุบเสร็จ ก่อนที่จะสั่งหยุดกระบวนการ เป็นการจัดทำให้การตรวจสอบของเสียมีมาตรฐานมากขึ้น

## บทที่ 4

### ผลการดำเนินงาน

จากการดำเนินการตามที่ได้วางแผนไว้ ในขั้นตอนของ QC Story การทดสอบสมมติฐานทางสถิติ และการออกแบบแผนการสุ่มตัวอย่างเพื่อการยอมรับ ได้ผลการดำเนินงานดังนี้

#### 4.1 ถังล้างแบบใหม่

จากที่ได้ทำการออกแบบถังล้างแบบใหม่เพื่อแก้ปัญหาข้อด้อยของถังล้างแบบเก่าทำให้ได้ถังล้างแบบใหม่ที่มีลักษณะดังนี้

1. ถังล้างมีขนาดใหญ่ขึ้น สามารถใส่ชิ้นงานหนึ่งชุดได้โดยชิ้นงานหนึ่งชุดเมื่อใส่ลงในถังล้างแล้ว จะมีปริมาณเท่ากับ 3 ใน 4 ของปริมาตรของถังล้าง
2. ถังล้างมีรูให้น้ำล้างไหลเข้าได้รอบตัวถัง ทำให้น้ำล้างสัมผัสกับชิ้นงานได้มากขึ้น
3. ถังมีฝาปิดและมีพื้นที่ในถังเหลือพอที่จะทำการพลิกถังเพื่อให้ ชิ้นงานเกิดการเคลื่อนที่ ทำให้ ชิ้นงานสัมผัสกับน้ำล้างทั่วทั้งชิ้นงาน



รูปที่ 4.1 ถังล้างใหม่

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

## 4.2 ผลการเก็บข้อมูลตัวอย่างและผลการทดสอบทางสถิติ

### 4.2.1 ผลการเก็บข้อมูลตัวอย่าง

จากการเก็บตัวอย่างตามแผนการเก็บตัวอย่างคือเก็บตัวอย่างครั้งละ 45 ตัวอย่าง จำนวน 45 ครั้ง ตั้งแต่ วันที่ 28 พฤศจิกายน จนถึงวันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ.2550 ได้ผลดังตารางนี้

ตารางที่ 4.1 ผลการเก็บข้อมูล

| วันที่   | ครั้งที่ | ถึงเก่า | ถึงใหม่ |
|----------|----------|---------|---------|
| 28/08/50 | 1        | 5       | 3       |
| 29/08/50 | 2        | 2       | 1       |
| 03/09/50 | 3        | 5       | 1       |
| 03/09/50 | 4        | 3       | 1       |
| 04/09/50 | 5        | 5       | 2       |
| 05/09/50 | 6        | 3       | 4       |
| 06/09/50 | 7        | 5       | 2       |
| 06/09/50 | 8        | 3       | 3       |
| 06/09/50 | 9        | 6       | 0       |
| 08/09/50 | 10       | 5       | 0       |
| 08/09/50 | 11       | 4       | 1       |
| 10/09/50 | 12       | 3       | 2       |
| 10/09/50 | 13       | 5       | 0       |
| 11/09/50 | 14       | 2       | 1       |
| 11/09/50 | 15       | 3       | 1       |
| 15/10/50 | 16       | 3       | 0       |
| 15/10/50 | 17       | 4       | 3       |
| 16/10/50 | 18       | 4       | 0       |
| 20/10/50 | 19       | 0       | 2       |
| 22/10/50 | 20       | 2       | 0       |
| 22/10/50 | 21       | 4       | 1       |
| 23/10/50 | 22       | 4       | 1       |
| 27/10/50 | 23       | 2       | 3       |
| 29/10/50 | 24       | 5       | 2       |

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ตารางที่ 4.1 (ต่อ) ผลการเก็บข้อมูล

| วันที่   | ครั้งที่ | ถึงเก่า | ถึงใหม่ |
|----------|----------|---------|---------|
| 30/10/50 | 25       | 3       | 2       |
| 1/11/50  | 26       | 1       | 0       |
| 1/11/50  | 27       | 6       | 0       |
| 2/11/50  | 28       | 2       | 1       |
| 5/11/50  | 29       | 5       | 2       |
| 5/11/50  | 30       | 6       | 3       |
| 6/11/50  | 31       | 3       | 1       |
| 8/11/50  | 32       | 4       | 0       |
| 12/11/50 | 33       | 5       | 1       |
| 10/11/50 | 34       | 2       | 2       |
| 10/11/50 | 35       | 3       | 3       |
| 12/11/50 | 36       | 4       | 1       |
| 17/11/50 | 37       | 2       | 2       |
| 17/11/50 | 38       | 3       | 4       |
| 17/11/50 | 39       | 1       | 1       |
| 19/11/50 | 40       | 4       | 3       |
| 20/11/50 | 41       | 3       | 2       |
| 22/11/50 | 42       | 4       | 1       |
| 28/11/50 | 43       | 5       | 3       |
| 29/11/50 | 44       | 2       | 0       |
| 3/12/50  | 45       | 4       | 4       |

จากข้อมูลผลการทดลองนำข้อมูลมาทำการทดสอบทางสถิติแบบวิลคอกซอนจับคู่เครื่องหมายตำแหน่ง โดยเป็นการทดสอบแบบด้านเดียวทางซ้าย มีสมมติฐานในการทดลองดังนี้คือ

สมมติฐานหลัก(H0)  $\bar{X}_{\text{ถึงเก่า}} \leq \bar{X}_{\text{ถึงใหม่}}$   
 (ของเสียที่ได้จากการใช้ถังแบบเก่าน้อยกว่าหรือเท่ากับถึงใหม่)

สมมติฐานรอง (H1)  $\bar{X}_{\text{ถึงเก่า}} > \bar{X}_{\text{ถึงใหม่}}$   
 (ของเสียที่ได้จากการใช้ถังล้างแบบเก่ามากกว่าถึงใหม่)

เมื่อ  $\bar{X}_{\text{ถึงเก่า}}$  แทนของเสียจากการสูบล้างอย่างจากกระบวนการที่ใช้ถังแบบเก่า

$\bar{X}$  <sub>ถึงใหม่</sub> แทนของเสียจากการสุ่มตัวอย่างจากกระบวนการที่ใช้ถึงแบบใหม่

เมื่อได้สมมติฐานแล้ว ก็เริ่มการทดสอบสมมติฐานด้วยตัวสถิติแบบวิลคอกซอนจับคู่เครื่องหมาย  
ตำแหน่ง โดยเริ่มจาก หาความแตกต่างของข้อมูลแต่ละคู่โดยคิดเครื่องหมาย(กำหนดเป็นค่า  $d_i$  เมื่อ  $i = 1, 2, 3, \dots, N$  และ  $N$   
เป็นจำนวนคู่หรือขนาดของกลุ่มตัวอย่าง

ตารางที่ 4.2 ผลการทดลองและความแตกต่างระหว่างคู่

| ครั้งที่ | ถึงเก่า | ถึงใหม่ | $d_i$ |
|----------|---------|---------|-------|
| 1        | 5       | 3       | 2     |
| 2        | 2       | 1       | 1     |
| 3        | 5       | 1       | 4     |
| 4        | 3       | 1       | 2     |
| 5        | 5       | 2       | 3     |
| 6        | 3       | 4       | 1     |
| 7        | 5       | 2       | 3     |
| 8        | 3       | 3       | 0     |
| 9        | 6       | 0       | 6     |
| 10       | 5       | 0       | 5     |
| 11       | 4       | 1       | 3     |
| 12       | 3       | 2       | 1     |
| 13       | 5       | 0       | 5     |
| 14       | 2       | 1       | 1     |
| 15       | 3       | 1       | 2     |
| 16       | 3       | 0       | 3     |
| 17       | 4       | 3       | 1     |
| 18       | 4       | 0       | 4     |
| 19       | 0       | 2       | -2    |
| 20       | 2       | 0       | 2     |
| 21       | 4       | 1       | 3     |
| 22       | 4       | 1       | 3     |
| 23       | 2       | 3       | -1    |

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ตารางที่ 4.2(ต่อ) ผลการทดลองและความแตกต่างระหว่างคู่

|    |   |   |    |
|----|---|---|----|
| 24 | 5 | 2 | 3  |
| 25 | 3 | 2 | 1  |
| 26 | 1 | 0 | 1  |
| 27 | 6 | 0 | 6  |
| 28 | 2 | 1 | 1  |
| 29 | 5 | 2 | 3  |
| 30 | 6 | 3 | 3  |
| 31 | 3 | 1 | 2  |
| 32 | 4 | 0 | 4  |
| 33 | 5 | 1 | 4  |
| 34 | 2 | 2 | 0  |
| 35 | 3 | 3 | 0  |
| 36 | 4 | 1 | 3  |
| 37 | 2 | 2 | 0  |
| 38 | 3 | 4 | -1 |
| 39 | 1 | 1 | 0  |
| 40 | 4 | 3 | 1  |
| 41 | 3 | 2 | 1  |
| 42 | 4 | 1 | 3  |
| 43 | 5 | 3 | 2  |
| 44 | 2 | 0 | 2  |
| 45 | 4 | 4 | 0  |

จากตารางที่ 4.2 เมื่อตัดข้อมูลที่มีค่าความแตกต่างเป็นศูนย์ และนำมาจัดอันดับของค่าสัมประสิทธิ์ของความแตกต่าง จากนั้นนำเครื่องหมายของค่าความแตกต่างใส่กลับไปยังอันดับที่จัดไว้แล้ว จึงได้ตารางในหน้าต่อไป

ตารางที่ 4.3 การหาอันดับเครื่องหมายในการทดสอบสมมติฐาน

| ครั้งที่ | ถึงเก่า | ถึงใหม่ | $d_i$ | ค่าสัมประสิทธิ์ของ $d_i$ | signed-rank |
|----------|---------|---------|-------|--------------------------|-------------|
| 1        | 5       | 3       | 2     | 2                        | 16.5        |
| 2        | 2       | 1       | 1     | 1                        | 6.5         |
| 3        | 5       | 1       | 4     | 4                        | 33.5        |
| 4        | 3       | 1       | 2     | 2                        | 16.5        |
| 5        | 5       | 2       | 3     | 3                        | 26          |
| 6        | 3       | 4       | -1    | 1                        | -6.5        |
| 7        | 5       | 2       | 3     | 3                        | 26          |
| 8        | 6       | 0       | 6     | 6                        | 38.5        |
| 9        | 5       | 0       | 5     | 5                        | 36.5        |
| 10       | 4       | 1       | 3     | 3                        | 26          |
| 11       | 3       | 2       | 1     | 1                        | 6.5         |
| 12       | 5       | 0       | 5     | 5                        | 36.5        |
| 13       | 2       | 1       | 1     | 1                        | 6.5         |
| 14       | 3       | 1       | 2     | 2                        | 16.5        |
| 15       | 3       | 0       | 3     | 3                        | 26          |
| 16       | 4       | 3       | 1     | 1                        | 6.5         |
| 17       | 4       | 0       | 4     | 4                        | 33.5        |
| 18       | 0       | 2       | -2    | 2                        | -16.5       |
| 19       | 2       | 0       | 2     | 2                        | 16.5        |
| 20       | 4       | 1       | 3     | 3                        | 26          |
| 21       | 4       | 1       | 3     | 3                        | 26          |
| 22       | 2       | 3       | -1    | 1                        | -6.5        |
| 23       | 5       | 2       | 3     | 3                        | 26          |
| 24       | 3       | 2       | 1     | 1                        | 6.5         |
| 25       | 1       | 0       | 1     | 1                        | 6.5         |
| 26       | 6       | 0       | 6     | 6                        | 38.5        |
| 27       | 2       | 1       | 1     | 1                        | 6.5         |
| 28       | 5       | 2       | 3     | 3                        | 26          |

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ตารางที่ 4.3(ต่อ) การหาอันดับเครื่องหมายในการทดสอบสมมติฐาน

| ครั้งที่ | ถึงเก่า | ถึงใหม่ | $d_i$ | ค่าสัมประสิทธิ์ของ $d_i$ | signed-rank |
|----------|---------|---------|-------|--------------------------|-------------|
| 29       | 6       | 3       | 3     | 3                        | 26          |
| 30       | 3       | 1       | 2     | 2                        | 16.5        |
| 31       | 4       | 0       | 4     | 4                        | 33.5        |
| 32       | 5       | 1       | 4     | 4                        | 33.5        |
| 33       | 4       | 1       | 3     | 3                        | 26          |
| 34       | 3       | 4       | -1    | 1                        | -6.5        |
| 35       | 4       | 3       | 1     | 1                        | 6.5         |
| 36       | 3       | 2       | 1     | 1                        | 6.5         |
| 37       | 4       | 1       | 3     | 3                        | 26          |
| 38       | 5       | 3       | 2     | 2                        | 16.5        |
| 39       | 2       | 0       | 2     | 2                        | 16.5        |

จากตาราง สามารถนำข้อมูลมาคำนวณค่าตัวสถิติทดสอบได้ดังนี้

$$T = 744$$

เมื่อ  $T$  คือผลรวมของอันดับที่มีเครื่องหมายบวก

ค่าคาดหวัง  $E(T)$

$$E(T) = \frac{N(N+1)}{4} = \frac{39(40)}{4} = 390$$

(4.1)

เมื่อ  $N$  คือจำนวนชุดตัวอย่าง

ค่าความเบี่ยงเบนของอันดับที่เป็นเครื่องหมายบวก  $V(T)$

$$V(T) = \frac{N(N+1)(2N+1)}{24} = \frac{39(40)(79)}{24} = \frac{123,240}{24} = 5,135$$


(4.2)

ค่าสถิติทดสอบ

$$Z = \frac{T - E(T)}{\sqrt{V(T)}} = \frac{744 - 390}{\sqrt{5135}} = \frac{354}{71.6589} = 4.94$$

(4.3)

เมื่อได้ค่าสถิติทดสอบ และค่าวิกฤตที่ได้กล่าวไปในหัวข้อที่ 2.3.4 แล้ว ว่ามีค่าเท่ากับ 1.96 ก็พิจารณาตามกราฟการแจกแจงปกติ ว่าผลการทดสอบสมมติฐานเป็นการยอมรับหรือปฏิเสธสมมติฐานหลัก

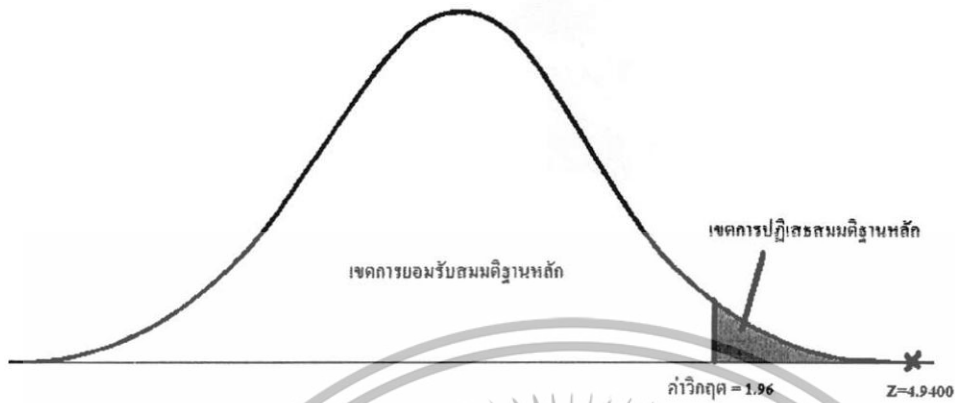


รูปที่ 4.2 กราฟปกติ

จากรูปที่ 4.2 แสดงผลการทดสอบสมมติฐาน คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก ยอมรับสมมติฐานรอง หมายความว่ากระบวนการที่ใช้ถังแบบใหม่ดีกว่ากระบวนการที่ใช้ถังแบบเก่าหรือของเสียที่ได้จากการใช้ถังแบบเก่ามากกว่าถังใหม่


#### 4.3 จำนวนของเสียจากกระบวนการชุบเหล็กด้วยสังกะสีแบบจุ่มร้อนหลังการปรับปรุงกระบวนการ

ก่อนปรับปรุงกระบวนการ โบลต์มีจำนวนของเสียคิดเป็นร้อยละ 21.03 หลังการปรับปรุงกระบวนการ โบลต์มีของเสียลดลงเหลือร้อยละ 17.53

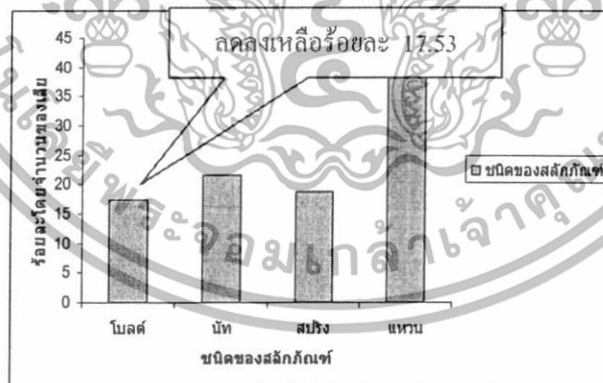


รูปที่ 4.3 จำนวนของเสียที่ลดลงหลังปรับปรุงกระบวนการ

จากการปรับปรุงกระบวนการชุบ โบลต์ทางโรงงานได้นำ การปรับปรุงนี้ไปใช้กับผลิตภัณฑ์ชนิดอื่นๆ ทำให้ผลิตภัณฑ์ชนิดอื่น ๆ มีจำนวนของเสียลดลงเช่นกัน ซึ่งก่อนปรับปรุงกระบวนการมีของเสียโดยรวมร้อยละ 23 หลังปรับปรุงของเสียลดลงเหลือร้อยละ 7

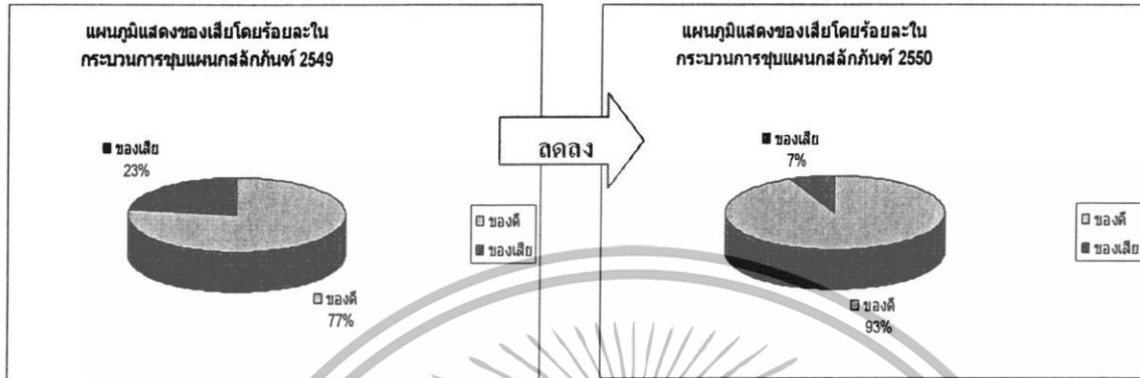

รูปที่ 4.4 เปรียบเทียบจำนวนของเสียทั้งหมดของกระบวนการก่อนและการปรับปรุง

ผลการเก็บข้อมูลโดยเก็บระหว่างถึงเก่าและถึงใหม่ที่มีการใช้งานควบคู่กันเพื่อควบคุมปัจจัยต่างๆให้เหมือนกัน แล้วนำข้อมูลมาพลอตกราฟได้ดังรูปที่ 4.5

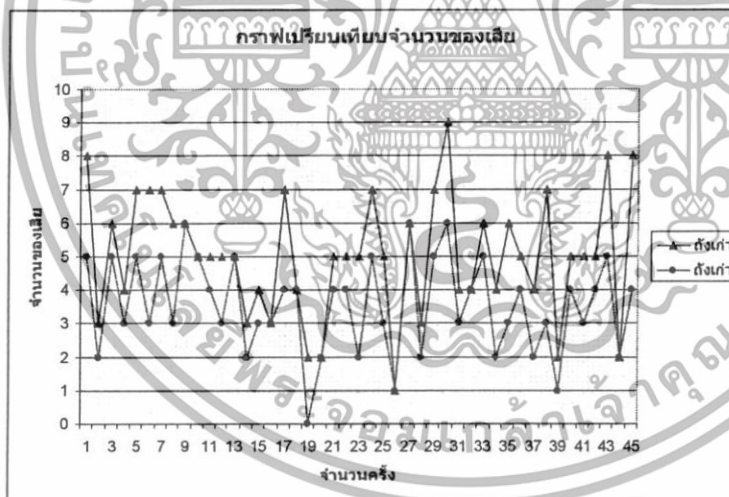

รูปที่ 4.5 กราฟเปรียบเทียบจำนวนของเสียระหว่างถึงล้างแบบเก่าและแบบใหม่

จากรูปของเสียที่เกิดจากกระบวนการล้างที่ใช้ถึงใหม่มีจำนวนโดยเฉลี่ยน้อยกว่ากระบวนการที่ใช้ถึงเก่า และจากการสมมติฐานทางสถิติ ด้วยวิธี The Wilcoxon Matched Pairs Signed-Ranks Test พบว่า ปฏิเสธสมมติฐานหลักยอมรับสมมติฐานรอง หมายความว่า กระบวนการที่ใช้ถึงแบบใหม่ทำให้เกิดของเสียน้อยกว่ากระบวนการที่ใช้ถึงแบบเก่า

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้ 41 เพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

#### 4.4 ผลการออกแบบแผนการสุ่มตัวอย่างเพื่อการยอมรับ

ขั้นตอนการสุ่มตัวอย่างเพื่อการยอมรับสำหรับค่าแรงนับ สำหรับกระบวนการชุบ โปลต์ด้วยสังกะสีแบบจุ่มร้อน บริษัทเออีวิทยา จำกัด

##### 4.4.1 กำหนดระดับคุณภาพในการยอมรับ


ระดับคุณภาพในการยอมรับจะถูกกำหนดขึ้นโดยผู้ผลิตและลูกค้า ขึ้นอยู่กับมาตรฐานด้านเศรษฐกิจหรือมาตรฐานของบริษัท เพื่อกำหนดร้อยละของเสียมากที่สุดที่ผู้ผลิตยอมให้มีได้ในกระบวนการผลิต หรือระดับคุณภาพที่ยอมรับได้ และถือว่าเป็นคุณภาพในระดับเฉลี่ย (Acceptance Quality Level, AQL or  $P_1$ ) และ ร้อยละของเสียที่ปนอยู่ในล็อตที่ได้รับการยอมรับทั้ง ๆ ที่ควรปฏิเสธ หรือ ระดับคุณภาพที่ต่ำที่สุดที่ลูกค้ายินดีจะยอมรับตลอด (Lot Tolerance Percent Defective, LTPD or  $P_2$ ) โดยทั่วไปจะกำหนดค่า AQL ที่ร้อยละ 1 เมื่อต้องการล้นที่เข้มงวด หรือร้อยละ 5 เมื่อไม่เข้มงวด และค่า LTPD ที่ร้อยละ 10 สำหรับกระบวนการชุบ โปลต์ด้วยสังกะสีแบบจุ่มร้อน บริษัทเออีวิทยา โดยมีข้อกำหนดระหว่างบริษัทและลูกค้าที่ AQL ที่ร้อยละ 1 ค่า LTPD ที่ร้อยละ 10

##### 4.4.2 เลือกแผนการสุ่มตัวอย่างที่ต้องการ

แผนการสุ่มตัวอย่างสำหรับสายการผลิต โปลต์ชุบสังกะสีแบบจุ่มร้อน บริษัท เออีวิทยา จำกัด คือ แผนการสุ่มตัวอย่างเดี่ยว (Single Sampling Plan) ประกอบด้วยกลุ่มตัวอย่างที่มีขนาด  $n$  หน่วยและจำนวนของเสียที่ยอมรับได้  $c$  หน่วยโดยเริ่มจากการสุ่มตัวอย่างจากล็อตที่มีขนาด  $N$  หน่วย ถ้าจำนวนของเสียที่น้อยกว่าหรือเท่ากับ  $c$  หน่วย ก็จะยอมรับล้นนั้น แต่ถ้าของเสียที่พบมากกว่า  $c$  หน่วยล้นจะถูกปฏิเสธ

##### 4.4.3 การกำหนดค่าต่าง ๆ ในแผนการสุ่มตัวอย่าง

ในแผนการสุ่มตัวอย่างแบบเดี่ยวต้องมีตัวแปรที่ต้องการกำหนดค่า คือ กลุ่มตัวอย่างที่มีขนาด  $n$  หน่วย และจำนวนของเสียที่ยอมรับได้  $c$  หน่วย ซึ่งสามารถหาได้จากโนโมกราฟ ที่ประมาณค่าของความน่าจะเป็นแบบทวินามและปิวของ โดยนักวิชาการได้สร้างจากสมการของกราฟ OC Curve โดยกำหนดให้ ความน่าจะเป็นของการยอมรับล้นคือ  $1 - \alpha$  สำหรับล้นที่มีสัดส่วนของเสีย  $P_1$  และความน่าจะเป็นของการยอมรับล้นคือ  $\beta$  สำหรับล้นที่มีสัดส่วนของเสีย  $P_2$  โดยแกนทางซ้ายแสดงถึงสัดส่วนของเสียในล้น และแกนทางขวาแสดงถึงความน่าจะเป็นของการยอมรับล้นใด ๆ ซึ่งก็คือ ความน่าจะเป็นที่จะตรวจพบของเสียน้อยกว่าหรือเท่ากับ  $c$  การหาค่า  $n$  และ  $c$  ทำได้โดยการหาจุดตัดของเส้นตรงที่ลากระหว่าง  $P_1$  และ  $1 - \alpha$  กับเส้นตรงที่ลากระหว่าง  $P_2$  และ  $\beta$  ค่าความน่าจะเป็นในการปฏิเสธรุ่นที่ควรจะยอมรับหรือความเสี่ยงของผู้ผลิต ( $\alpha$ ) ที่ร้อยละ 5 และความน่าจะเป็นในการยอมรับรุ่นที่ควรปฏิเสธหรือความเสี่ยงของผู้บริโภค ( $\beta$ ) ที่ร้อยละ 10

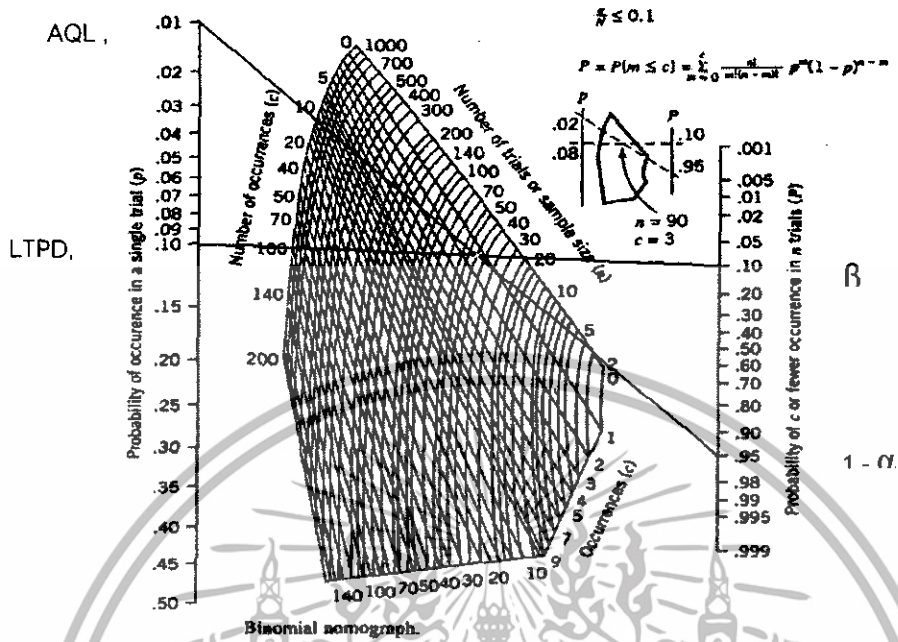

รูปที่ 4.6 แสดงโนโมกราฟที่สร้างจากการแจกแจงแบบทวินาม

สำหรับกระบวนการชุบโบลต์ด้วยสังกะสีแบบจุ่มร้อน บริษัทเออีวิทยา จะได้ว่า  $n = 45$  หน่วย และ  $c = 2$  หน่วย และจำนวนตัวอย่างทั้งหมดที่ต้องสุ่มมาตรวจสอบโดยเฉลี่ย สำหรับแผนการสุ่มตัวอย่างเดี่ยว (Average sample number, ASN) จะคงที่ ( $ASN = n$ ) คือ 45 ตัวอย่าง จากประชากรทั้งหมดที่ต้องตรวจสอบ 6,000 หน่วย

ในการสุ่มตัวอย่างเพื่อการยอมรับสำหรับค่าแรงนั้น สำหรับกระบวนการชุบโบลต์ด้วยสังกะสีแบบจุ่มร้อน บริษัท เออีวิทยา จำกัด จะได้กลุ่มตัวอย่างที่มีขนาด 45 หน่วยจำนวน 45 ตัวอย่างและจำนวนของเสียที่ยอมรับได้ 2 หน่วย ถ้าจำนวนของเสียที่น้อยกว่าหรือเท่ากับ 2 หน่วย ก็จะยอมรับล็อตนั้น แต่ถ้าของเสียที่พบมากกว่า 2 หน่วย ลอตจะถูกปฏิเสธ

## บทที่ 5

# สรุปและวิเคราะห์ผลการดำเนินการ

### 5.1 บทนำ

เนื่องจากคุณภาพของชิ้นงาน เป็นสิ่งสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งในกระบวนการผลิตโพลด์ซูป สังกะสีแบบจุ่มร้อน การซูปโพลด์ที่ไม่ได้คุณภาพจึงถือเป็นสาเหตุที่ควรได้รับการแก้ไขเป็นอันดับแรก นอกจากนี้จะทำให้ชิ้นงานมีคุณภาพที่ยั่งยืนแล้ว ยังเป็นการลดต้นทุนและเวลานำในสายการผลิต

ในการดำเนินโครงการที่ผ่านมา เป็นการศึกษาถึงสาเหตุและการลดของเสียที่เกิดจากการซูปโพลด์ ด้วยสังกะสีไม่ติดในกระบวนการซูปโพลด์ด้วยสังกะสีแบบจุ่มร้อน ด้วยเครื่องมือทางสถิติ คือ QC Story และการตั้งสมมติฐานทางสถิติ พบว่า สาเหตุของการซูปโพลด์ด้วยสังกะสีไม่ติด คือ กระบวนการล้างที่ไม่สะอาด โดยภาชนะบรรจุโพลด์มีลักษณะไม่เหมาะสม โดยมีขนาดถึงเล็กเกินไป และมีการซ้อนทับกันของชิ้นงาน ทำให้ชิ้นงานไม่สามารถสัมผัสกรด ค่าและฟลักซ์ได้อย่างสมบูรณ์ ผู้ดำเนินโครงการจึงทำการปรับปรุงกระบวนการล้างด้วยการออกแบบและปรับปรุงภาชนะบรรจุโพลด์ให้มีความเหมาะสม นอกจากนี้ยังได้ออกแบบแผนการสุ่มตัวอย่างเพื่อการยอมรับ เพื่อให้สำหรับ หาขนาดในการสุ่มตัวอย่างที่เหมาะสม ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาระบบควบคุมคุณภาพทางสถิติที่มีประสิทธิภาพ

### 5.2 สรุปวิธีการดำเนินงาน

จากวิธีการดำเนินงานของ โครงการด้วยเครื่องมือทางสถิติ คือ QC Story ซึ่งประกอบด้วย 7 ขั้นตอน สามารถสรุปได้ดังนี้

ขั้นตอนที่ 1 การค้นหาปัญหาหรือเลือกหัวข้อเรื่อง ดำเนินงานด้วยการแสดงตัวแปรค่าตอบสนอง ซึ่งจะนำข้อมูลในอดีตในช่วงระยะเวลา 1 ปี มาพิจารณาปริมาณของเสียที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิตการซูปสลักกัมขัด ด้วยสังกะสีแบบจุ่มร้อน บริษัท เอื้อวิทยา จำกัด พบว่า ปริมาณของเสียสูงสุดที่เกิดขึ้น เกิดจากการซูปโพลด์ด้วยสังกะสีไม่ติด

ขั้นตอนที่ 2 การศึกษาสภาพปัญหาในปัจจุบัน ดำเนินงานด้วยการศึกษาสายการผลิตและ ปัจจัยต่าง ๆ ที่มีผลในกระบวนการซูปโพลด์ด้วยสังกะสีแบบจุ่มร้อน บริษัท เอื้อวิทยา จำกัด เพื่อหาสาเหตุและที่มาของการซูปโพลด์ด้วยสังกะสีไม่ติด

ขั้นตอนที่ 3 การกำหนดดัชนีชี้วัด หรือการประเมินผลการดำเนินงาน ผู้ดำเนินงานใช้ ร้อยละโดยจำนวนของเสีย เพื่อแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพของกระบวนการก่อนและหลังการปรับปรุงกระบวนการซูป

ขั้นตอนที่ 4 การวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา ดำเนินงานด้วยการใช้แผนภูมิแก้มปลาในการระดมสมองวิเคราะห์ความสัมพันธ์ที่มีโอกาสเป็นไปได้มากที่สุดระหว่างสาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน อนาคตและเงื่อนไขที่เป็นสาเหตุของข้อกำหนดจากลูกค้า เพื่อมาจำแนกว่า ปัจจัยนำเข้าใดที่สามารถควบคุมได้ และไม่สามารถควบคุมได้ พบว่า มีปัจจัยนำเข้า 4 ชนิดที่สามารถทำให้เกิดปัญหาได้ คือ วัตถุดิบ คนงาน วิธีการ และกระบวนการวัด ซึ่งจากการศึกษาสภาพปัจจุบัน ทำให้ทราบว่า วัตถุดิบของบริษัทมาจากแหล่งผลิตที่ได้รับมาตรฐาน และผ่านเกณฑ์การ

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ยอมรับของบริษัท คนงานทำงานตรงตามวิธีการซุบที่ถูกต้องแล้ว กระบวนการวัดยังไม่มีหลักเกณฑ์ที่ถูกต้องและเหมาะสมในการยอมรับหรือปฏิเสธสินค้า เป็นเรื่องของการตรวจสอบคุณภาพไม่เกี่ยวข้องกับคุณภาพของการซุบ และวิธีการ เทคนิคการซุบและปัจจัยในเรื่องเวลาและอุณหภูมิในกระบวนการล้างและซุบเป็นไปตามวิธีการซุบที่ถูกต้องแล้ว แต่ในส่วนกระบวนการล้าง พบว่า ชีงงานถูกล้างไม่สะอาด เนื่องจากภาชนะบรรจุโพลด์มีลักษณะไม่เหมาะสม โดยมีขนาดดิ่งเล็กเกินไป และมีการซ้อนทับกันของชีงงาน ทำให้ชีงงานไม่สามารถสัมผัสกรด ค่างและฟลักซ์ได้อย่างสมบูรณ์ ซึ่งเป็นสาเหตุของปัญหาการซุบ โพลด์ด้วยสังกะสีไม่ติด

ขั้นตอนที่ 5 แผนการแก้ปัญหาและการออกแบบการทดลอง ดำเนินการด้วยการทำการทดลองโดยออกแบบและปรับปรุงภาชนะบรรจุโพลด์แบบใหม่ให้ความเหมาะสม คือ มีขนาดใหญ่และรูที่เพิ่มขึ้นทำให้กรด ค่างและฟลักซ์สามารถสัมผัสกับชีงงานได้อย่างสมบูรณ์ มีฝาปิดทำให้ชีงงานสามารถเคลื่อนไหวได้ และออกแบบแผนการสุ่มตัวอย่างเพื่อการยอมรับ เพื่อเก็บตัวอย่างที่ได้จากการทดลองมาตรวจสอบผลการดำเนินงาน และเป็นแผนการสุ่มตัวอย่างที่เหมาะสมสำหรับกระบวนการซุบ โพลด์ด้วยสังกะสีแบบจุ่มร้อน

ขั้นตอนที่ 6 การดำเนินงานตามแผนและตรวจสอบผลการดำเนินงาน ผู้ดำเนินงานได้ทำการทดสอบสมมติฐานการทดลองและตรวจสอบด้วยสถิติแบบ The Wilcoxon-Matched Pairs Signed-Ranks Test โดยการนำผลการทดลองที่ได้จากการเก็บตัวอย่างตามแผนการสุ่มตัวอย่าง พบว่า ของเสียที่ได้จากภาชนะบรรจุโพลด์ที่ได้ออกแบบใหม่มีจำนวนของเสียที่เกิดขึ้นน้อยกว่าภาชนะบรรจุโพลด์แบบเก่า

ขั้นตอนที่ 7 กำหนดมาตรฐาน ดำเนินงานโดยการกำหนดแผนการสุ่มตัวอย่างเพื่อการยอมรับที่เหมาะสมให้กับกระบวนการซุบ โพลด์ด้วยสังกะสีแบบจุ่มร้อน บริษัท เอื้อวิทยา จำกัด เพื่อนำไปใช้ในกระบวนการตรวจสอบคุณภาพ

### 5.3 สรุปผลการดำเนินงาน

จากการดำเนินโครงการ ได้ผลการดำเนินงาน คือ สามารถหาสาเหตุที่ทำให้เกิดของเสีย ของกระบวนการซุบเหล็กด้วยสังกะสีแบบจุ่มร้อน บริษัท เอื้อวิทยา จำกัด โดยการเริ่มจากแก้ปัญหาผลิตภัณฑ์ที่พบของเสียมากที่สุดก่อน คือ โพลด์ และสามารถวิเคราะห์ถึงปัญหาของการซุบโพลด์ด้วยสังกะสีแบบจุ่มร้อนไม่ติด คือ กระบวนการล้างที่ไม่สะอาด ผู้ดำเนินการจึงได้ศึกษาถึงกระบวนการล้างอย่างละเอียด พบว่า เกิดจากภาชนะบรรจุโพลด์มีลักษณะไม่เหมาะสม โดยมีขนาดดิ่งเล็กเกินไป และมีการซ้อนทับกันของชีงงาน ทำให้ชีงงานไม่สามารถสัมผัสกรด ค่างและฟลักซ์ได้อย่างสมบูรณ์ จึงแก้ปัญหาโดยการออกแบบและปรับปรุงภาชนะบรรจุโพลด์แบบใหม่ให้มีความเหมาะสม ทำให้กระบวนการล้างประสิทธิภาพมากขึ้น ของเสียที่เกิดในกระบวนการซุบโพลด์ด้วยสังกะสีแบบจุ่มร้อนมีปริมาณลดลง จากร้อยละ 23.03 เหลือร้อยละ 17.53 ลดลงคิดเป็นร้อยละ 16.64 นอกจากนี้ยังได้ออกแบบแผนการสุ่มตัวอย่างเพื่อการยอมรับ เพื่อตรวจสอบคุณภาพของลวดสินค้าที่เหมาะสม

### 5.4 ข้อจำกัด ปัญหาและอุปสรรคในการทำโครงการ

ข้อจำกัดในการการทำโครงการ ได้แก่ ผู้ดำเนินงานจะทำโครงการเฉพาะสายการผลิตการซุบโพลด์ด้วยสังกะสีแบบจุ่มร้อน บริษัท เอื้อวิทยา จำกัด เท่านั้น และนิยามของรอยตำหนิบนชีงงาน คือ รอยบนชีงงาน ที่เกิดจากการซุบด้วยสังกะสีไม่ติด มีลักษณะเป็นจุดสีดำที่มองเห็นได้ชัดเจนด้วยตาเปล่า และของเสีย คือ ชีงงานที่มีรอย

กำหนดตั้งแต่จุดขึ้นไป ข้อจำกัดอื่นๆ ได้แก่ ข้อจำกัดของบริษัทในการปรับปรุงสายการผลิต การนำเสนอและยอมรับวิธีการแก้ไขของผู้ดำเนินงาน และสิ่งที่บริษัทสามารถยอมให้ดำเนินงานได้

ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินโครงการ ได้แก่ การเริ่มต้นศึกษาถึงปัญหาที่บริษัทพบมากและจำเป็นต้องได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วน เนื่องจากปัญหาของบริษัท คือ ต้นทุนและปริมาณของเสียที่เพิ่มขึ้นของกระบวนการชุบ ซึ่งเป็นขอบเขตที่กว้าง และมีหลายปัจจัยเกี่ยวข้อง การเลือกสาเหตุที่จะแก้ไขก่อนจึงเป็นสิ่งที่ยาก และผู้ดำเนินการต้องศึกษาถึงกระบวนการชุบเหล็ก และปัจจัยต่างๆ ที่มีผลในการชุบเหล็กด้วยสังกะสีแบบจุ่มร้อนอย่างละเอียด และพบปัญหาคือการไม่สามารถวัดความสะอาดของโบลต์ได้ จึงต้องเลือกดัชนีชี้วัดด้วยร้อยละโดยจำนวนของเสีย เพื่อบอกถึงประสิทธิภาพของกระบวนการชุบมาใช้แทน ความไม่แน่นอนของปริมาณการชุบของบริษัท เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ผู้ดำเนินงานไม่สามารถควบคุมได้ เนื่องจากแผนการชุบด้วยสังกะสีแบบจุ่มร้อนนี้ ทำการชุบสัปดาห์หนึ่งได้แก่ โบลต์ นัท แหวนและสปริง ในปริมาณต่างๆ ในแต่ละวัน ทำให้ไม่สามารถควบคุมให้ปริมาณกรด ต่าง และฟลักซ์ในการทำทดลองได้ จึงเลือกใช้ทำการทดลองในสภาวะเดียวกันแทน คือ ทำการชุบโบลต์ด้วยลักษณะแบบเก่าและแบบที่ปรับปรุงแล้วไปพร้อมๆ กัน แล้วจึงนำมาเปรียบเทียบกัน

## 5.5 ข้อเสนอแนะ

ในการดำเนินงานปรับปรุงสายการผลิตการชุบ โบลต์ด้วยสังกะสีแบบจุ่มร้อนนั้นสามารถทำให้กระบวนการชุบให้ดีขึ้น โดยสามารถปรับปรุงและพัฒนาภาชนะบรรจุ โบลต์ให้มีความเหมาะสมมากขึ้น และพิจารณาถึงปัจจัยอื่นๆ ต่อไปในการชุบที่มีความสำคัญรองลงมาจากกระบวนการล่าง เพื่อเป็นการลดของเสียที่เกิดขึ้นในกระบวนการชุบ และแผนการสุ่มตัวอย่างเพื่อการยอมรับที่ผู้ดำเนินงานได้ออกแบบเป็นแนวทาง เพื่อใช้หาขนาดตัวอย่างและจำนวนชิ้นงานในการยอมรับตลอดที่เหมาะสมในการตรวจสอบคุณภาพสินค้า และสามารถนำไปปรับปรุงแผนการสุ่มตัวอย่างเพื่อการยอมรับให้มีความเหมาะสมมากขึ้น เพื่อการตรวจสอบคุณภาพสินค้าที่มีประสิทธิภาพ การดำเนินงานที่ผ่านมาพบว่า ร้อยละโดยของเสียของกระบวนการชุบลดลงร้อยละ 16.64 ทางบริษัท เอื้อวิทยา จำกัด สามารถนำปริญญาโทฉบับนี้ไปพิจารณาต่อในการปรับปรุงสายการผลิตโบลต์ชุบสังกะสีแบบจุ่มร้อน ให้มีร้อยละโดยของเสียลดลงได้อีก และสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับกระบวนการชุบทั้งหมดในบริษัทได้ ส่วนแผนการสุ่มตัวอย่างเพื่อการยอมรับที่ผู้ดำเนินงานได้ออกแบบ สามารถเป็นแนวทางในการออกแบบแผนการสุ่มตัวอย่างเพื่อการยอมรับที่เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ต่างๆ ในบริษัทได้ เพื่อลดของเสียที่ออกจากกระบวนการผลิต ลดจำนวนชิ้นงานกลับไปทำใหม่ ได้ผลิตภัณฑ์ชุบเหล็กด้วยสังกะสีแบบจุ่มร้อนที่มีคุณภาพ และลดต้นทุนของบริษัทต่อไป

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

## หนังสืออ้างอิง

- กนกทิพย์ พัฒนาพิภพพันธ์, 2543. สถิติอ้างอิงเพื่อวิจัยทางการศึกษา. เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
- กิตติวัฒน์ ศิริเกษมสุข, 2548. Quality Management and Assurance. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพมหานคร : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง.
- พิชิต สุรเชิดเกียรติ, 2543. สถิติ. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพมหานคร : สยามสปอร์ตซินดิเคท.
- รำไพ สุขสวัสดิ์ ณ อยุธยา, 2526. สถิติการวิจัย. กรุงเทพมหานคร : เอช-เอน การพิมพ์.
- ฤดี มาสุจินท์, 2547. การควบคุมคุณภาพ. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพมหานคร : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง.
- วิสาข์ เกษประทุม, 2545. สถิติอนุพารามตริก. กรุงเทพมหานคร : พ.ศ. พัฒนา จำกัด.
- สมจิต วัฒนารชากุล, 2532. สถิติวิเคราะห์เบื้องต้น. กรุงเทพมหานคร : ประกายพริก.
- สายชล สันสมบูรณ์ทอง, 2547. สถิติวิศวกรรม. กรุงเทพมหานคร : ภาควิชาสถิติประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง.
- สุรพล อุปติสสกุล, 2536. สถิติการวางแผนการทดลอง. กรุงเทพมหานคร : เค.ยู. นีลเซนเตอร์.
- อะดิโอ อิชะวะ, 2548. การแก้ไขปัญหาด้วย QC Story ยุคใหม่ : Theme Achievement. แปลโดย ศศิธร วัฒนพาหุ. กรุงเทพมหานคร : สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น).
- อุมพร จันทกร, 2542. สถิติที่ไม่ใช่พารามิเตอร์. กรุงเทพมหานคร : ฟิสิกส์เซนเตอร์.
- เอกชัย ชัยประเสริฐสิทธิ, 2524. สถิติที่ไม่ใช่พารามิเตอร์. กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
- Bruce E. Wampold, and Clifford J. Drew, 1990. Theory and Application of Statistics. USA : McGraw-Hill Publishing Company.
- Myles Hollander, and Douglas A. Wolfe, 1999. Nonparametric Statistical Methods. Second Edition. Canada : A Wiley-Interscience Publication.
- P. Sprent, 1993. Applied Nonparametric Statistical Methods. London : Chapman & Hall.
- Paul H. Kvam, and Brani Vidakovic, 2007. Nonparametric Statistics with Applications to Science and Engineering. USA : John Wiley.
- Prem S. Mann, 2001. Introductory Statistics. USA : John Wiley & Sons, Inc.

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

# การอนุมานทางสถิติ

## Statistical Inference

การอนุมานทางสถิติคือวิธีการทางสถิติที่ใช้ค่าที่ได้จากตัวอย่างไปอธิบายประชากร เพื่อใช้อธิบายถึง  
การแจกแจงความน่าจะเป็นของประชากร สามารถทำได้ 2 วิธี คือ

1. การประมาณค่าพารามิเตอร์ (Parameter Estimation)
2. การทดสอบสมมติฐาน (Hypothesis Testing)

โดยทั่วไป ตัวสถิติ (Statistic) จะถูกนำมาใช้อธิบายค่าของพารามิเตอร์ ดังนั้น การแจกแจงของตัว  
สถิติ หรือเรียกอีกอย่างว่า การแจกแจงการสุ่มตัวอย่าง (Sampling Distribution) จึงมีความสำคัญและมีผลต่อการอนุมาน  
ค่า ซึ่งในที่นี้จะกล่าวถึงการแจกแจงการสุ่มตัวอย่าง การประมาณค่าพารามิเตอร์ และการทดสอบสมมติฐาน

### 1. การแจกแจงการสุ่มตัวอย่าง

การแจกแจงการสุ่มตัวอย่าง คือ การแจกแจงของตัวสถิติ มีดังนี้

#### 1.1 การแจกแจงปกติ

กำหนดให้ ตัวแปรสุ่ม  $x \sim N(\mu, \sigma^2)$  ทำการสุ่มตัวอย่าง  $x_1, x_2, x_3, \dots, x_n$  จากคุณสมบัติการรวมเชิง  
เส้นตรงของการแจกแจงปกติ จะได้ว่า ตัวสถิติ  $\bar{x}$  มีการแจกแจงปกติด้วยค่าเฉลี่ย  $\mu$  และความแปรปรวน  $\sigma^2/n$  หรือ  
สามารถเขียนได้เป็น

$$\bar{X} \sim N(\mu, \sigma^2/n)$$

จากทฤษฎีแนวโน้มนำเข้าสู่ศูนย์กลาง จะพบว่า การแจกแจงของค่าเฉลี่ยตัวอย่างนี้ สามารถประยุกต์ใช้  
ได้กับการแจกแจงน่าจะเป็นทุกประเภท โดยไม่ขึ้นอยู่กับการแจกแจงที่แท้จริงของตัวแปรสุ่ม  $x$

#### 1.2 การแจกแจงแบบไคสแควร์ (Chi-Square Distribution)

กำหนดให้  $x_1, x_2, x_3, \dots, x_n$  เป็นตัวแปรสุ่มอิสระที่มีการแจกแจงปกติมาตรฐาน จะได้ว่า ตัวแปรสุ่ม  
 $\chi^2 = x_1^2 + x_2^2 + \dots + x_n^2$  มีการแจกแจงแบบไคสแควร์ ( $\chi_n^2$ ) ที่องศาแห่งความเป็นอิสระ  $n$  (Degree of Freedom) เมื่อ  $n$   
คือขนาดตัวอย่าง ด้วยฟังก์ชันหนาแน่นน่าจะเป็น ค่าเฉลี่ย และความแปรปรวนดังนี้

$$f(x) = \frac{1}{2^{n/2} \Gamma(\frac{n}{2})} x^{(n/2)-1} e^{-x/2} \quad x > 0 \quad (\text{ผก 1})$$

$$\mu = n \quad (\text{ผก 2})$$

$$\sigma^2 = 2n \quad (\text{ผก 3})$$

เมื่อสังเกตจากฟังก์ชันหนาแน่นน่าจะเป็น จะพบว่า การแจกแจงไคสแควร์ คือ การแจกแจงแกมมา  
ด้วยพารามิเตอร์  $r = n/2$  และ  $\lambda = 1/2$  และเมื่อ  $n = 2$  การแจกแจงไคสแควร์ คือ การแจกแจงเอ็กโปเนนเชียลด้วย  
พารามิเตอร์  $\lambda = 1/2$  ฟังก์ชันหนาแน่นน่าจะเป็นจะสามารถเขียนได้ดังนี้

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และห้ามอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้


$$f(a) = \int_0^a \frac{1}{2^{n/2} \Gamma(\frac{n}{2})} x^{(n/2)-1} e^{-x/2} dx \quad (\text{ผก 4})$$

ตัวอย่างของตัวสถิติที่มีการแจกแจงไคสแควร์ คือ

$$x = \frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}{\sigma^2} = \frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} \sim \chi_{n-1}^2 \quad (\text{ผก 5})$$

เมื่อ  $x_1, x_2, x_3, \dots, x_n$  เป็นข้อมูลที่สุ่มจากประชากรที่มีการแจกแจงปกติด้วยค่าเฉลี่ย  $\mu$  และความแปรปรวน  $\sigma^2$

การแจกแจงไคสแควร์เหมาะสำหรับการอนุมานค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน รูปที่ ผก 2 แสดงกราฟการแจกแจงไคสแควร์ จะเห็นว่า กราฟมีหลายแบบขึ้นอยู่กับค่า  $n$  ยิ่ง  $n$  มาก รูปทรงของกราฟจะยิ่งคล้ายระฆังคว่ำ (Bell-Shaped) และเมื่อ  $n$  มีค่ามากๆ การแจกแจงไคสแควร์สามารถจำลองได้โดยใช้การแจกแจงปกติ

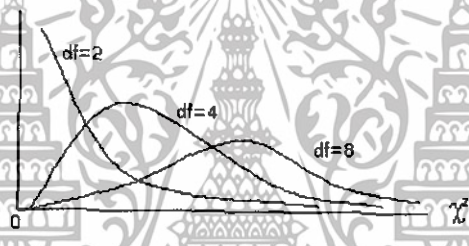

รูปที่ ผก 1 การแจกแจงไคสแควร์ที่องศาแห่งความเป็นอิสระต่างๆ

### 1.3 การแจกแจงที ((Student) t-Distribution)

กำหนดให้  $x$  และ  $\chi_n^2$  เป็นตัวแปรสุ่มอิสระที่มีการแจกแจงปกติมาตรฐานและ ไคสแควร์ตามลำดับ จะได้ว่า ตัวแปรสุ่ม  $t = \frac{x}{\sqrt{\chi_n^2/n}}$  มีการแจกแจงที ( $t$ ) ที่องศาแห่งความเป็นอิสระ  $v = n-1$  เมื่อ  $n$  คือ ขนาดตัวอย่าง ด้วยฟังก์ชันหนาแน่นน่าจะเป็น ค่าเฉลี่ย และความแปรปรวน ดังนี้

$$f(t) = \frac{\Gamma(\frac{v+1}{2})}{\Gamma(\frac{v}{2})\sqrt{\pi v}} \left(1 + \frac{t^2}{v}\right)^{-(v+1)/2} \quad -\infty < t < \infty \quad (\text{ผก 6})$$

$$\mu = 0 \quad (\text{ผก 7})$$

$$\sigma^2 = \frac{v}{v-2} \quad \text{เมื่อ } v > 2 \quad (\text{ผก 8})$$

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ฟังก์ชันหนาแน่นน่าจะเป็นสะสม สามารถเขียนได้ดังนี้


$$f(t) = \int_{-\infty}^t \frac{\Gamma(\frac{v+1}{2})}{\Gamma(\frac{v}{2})\sqrt{\pi v}} (1 + \frac{t^2}{v})^{-(v+1)/2} dt \quad (\text{ผก 9})$$

ตัวอย่างของตัวสถิติที่มีการแจกแจงที คือ

$$x = \frac{\bar{x} - \mu}{S/\sqrt{n}} = \frac{\bar{x} - \mu}{S/\sigma} = \frac{N(0,1)}{\sqrt{\chi_{n-1}^2/(n-1)}} \sim t_{n-1} \quad (\text{ผก 10})$$

เมื่อ  $x_1, x_2, x_3, \dots, x_n$  เป็นข้อมูลที่สุ่มจากประชากรที่มีการแจกแจงปกติด้วยค่าเฉลี่ย  $\mu$  และความแปรปรวน  $\sigma^2$

การแจกแจงที่เป็นการแจกแจงทีเข้าใกล้การแจกแจงปกติมาตรฐาน ใช้ในกรณีที่ขนาดตัวอย่างเล็ก หรือใช้ข้อมูลมาค่าเฉลี่ยในกรณีที่ไม่สามารถกำหนดค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานได้ กราฟการแจกแจงทีมีรูปทรงระฆังคว่ำ สมมาตร (Symmetric) และแกนกลางอยู่ที่ 0 ลักษณะจะใกล้เคียงกับกราฟการแจกแจงปกติมาตรฐานมาก ต่างกันที่ส่วนหางของกราฟการแจกแจงทีจะอยู่สูงกว่า เมื่อค่าของ  $v$  ยิ่งมาก การแจกแจงทีจะเข้าใกล้การแจกแจงปกติมาตรฐานยิ่งขึ้น โดยทั่วไป เมื่อค่า  $v$  มากกว่า 30 การแจกแจงทีสามารถประมาณด้วยการแจกแจงปกติมาตรฐาน

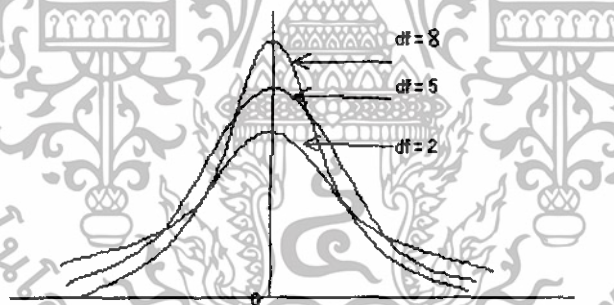

รูปที่ ผก 2 การแจกแจงทีที่อิงค่าแห่งความเป็นอิสระต่างๆ

#### 1.4 การแจกแจงเอฟ ((Snedecor) F-Distribution)

กำหนดให้  $\chi_1^2$  และ  $\chi_2^2$  เป็นตัวแปรสุ่มแบบไคสแควร์ที่อิสระต่อกันด้วยองศาแห่งความเป็นอิสระ  $v_1$  และ  $v_2$  ตามลำดับ จะได้ว่า ตัวแปรสุ่ม  $x = \frac{\chi_{v_1}^2/v_1}{\chi_{v_2}^2/v_2}$  มีการแจกแจงแบบเอฟ ( $F_{v_1, v_2}$ ) ที่อิงค่าแห่งความเป็นอิสระ

ของเศษ (Degree of Freedom for the Numerator)  $v_1$  และองศาของความเป็นอิสระของส่วน (Degree of Freedom for the Denominator)  $v_2$  ด้วยฟังก์ชันหนาแน่นน่าจะเป็น ค่าเฉลี่ย และความแปรปรวน ดังนี้

$$f(x) = \frac{\Gamma(\frac{v_1 + v_2}{2}) (\frac{v_1}{v_2})^{v_1/2} x^{(v_1/2)-1}}{\Gamma(\frac{v_1}{2})\Gamma(\frac{v_2}{2})(1 + \frac{v_1 x}{v_2})^{(v_1+v_2)/2}} \quad x > 0 \quad (\text{ผก 11})$$

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

$$\mu = \frac{v_2}{v_2 - 2} \quad \text{เมื่อ } v_2 > 2 \quad (\text{ผก 12})$$

$$\sigma^2 = \frac{2v_2(v_1 + v_2 - 2)}{v_1(v_2 - 2)^2(v_2 - 4)} \quad \text{เมื่อ } v_2 > 4 \quad (\text{ผก 13})$$

ถ้า  $x \sim F_{v_1, v_2}$  แล้ว  $1/x \sim F_{v_1, v_2}$  พึงกัซันหนาแน่นน่าจะเป็นสมมาตรสามารถเขียนได้ดังนี้


$$F(a) = \int_0^a \frac{\Gamma\left(\frac{v_1 + v_2}{2}\right) \left(\frac{v_1}{v_2}\right)^{v_1/2} x^{(v_1/2)-1}}{\Gamma\left(\frac{v_1}{2}\right) \Gamma\left(\frac{v_2}{2}\right) \left(1 + \frac{v_1 x}{v_2}\right)^{(v_1 + v_2)/2}} dx \quad (\text{ผก 14})$$

ตัวอย่างของตัวสถิติที่มีการแจกแจงเอฟ คือ

$$x = \frac{S_1^2/\sigma_1^2}{S_2^2/\sigma_2^2} \sim F_{n_1-1, n_2-2} \quad (\text{ผก 15})$$

เมื่อ  $x_{11}, x_{12}, x_{13}, \dots, x_{1n_1}$  เป็นข้อมูลที่สุ่มจากประชากรที่มีการแจกแจงปกติด้วยค่าเฉลี่ย  $\mu_1$  และความแปรปรวน  $\sigma_1^2$  และ  $x_{21}, x_{22}, x_{23}, \dots, x_{2n_2}$  เป็นข้อมูลที่สุ่มจากประชากรที่มีการแจกแจงปกติด้วยค่าเฉลี่ย  $\mu_2$  และความแปรปรวน  $\sigma_2^2$

การแจกแจงเอฟ เหมาะสำหรับการอนุมานเกี่ยวกับความแปรปรวนของประชากร 2 กลุ่มที่มีการแจกแจงปกติมาตรฐาน กราฟการแจกแจงเอฟมีลักษณะเบ้ขวา (Right-Skewed) โดย  $f(x)$  มีค่าสูงสุดเมื่อ  $x < 1$  และ  $v_1$  และ  $v_2$  ยิ่งน้อย ความไม่สมมาตรและการกระจายของข้อมูลจะยิ่งมาก

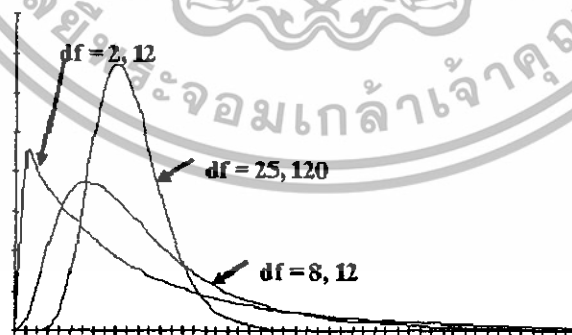

รูปที่ ผก 3 การแจกแจงแบบเอฟที่องศาแห่งความเป็นอิสระต่างๆ

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
 ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

### 1.5 การแจกแจงเบอร์นูลลี

กำหนดให้ตัวแปรสุ่ม  $x \sim \text{Bernoulli}(p)$  ทำการสุ่มตัวอย่าง  $x_1, x_2, x_3, \dots, x_n$  จะได้ว่าตัวสถิติ

$$x = x_1 + x_2 + \dots + x_n \quad (\text{ผก 16})$$

มีการแจกแจงทวินามด้วยพารามิเตอร์  $n$  และ  $p$  และตัวสถิติ

$$\bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i \quad (\text{ผก 17})$$

มีการแจกแจงทวินามโดยมีเซตของค่าที่เป็นไปได้ คือ  $\{0, 1/n, 2/n, \dots, (n-1)/n, 1\}$  ฟังก์ชันมวลน่าจะเป็นสะสม ค่าเฉลี่ย และความแปรปรวน สามารถเขียนได้ดังนี้

$$P(\bar{x} \leq a) = P\left(\frac{x}{n} \leq a\right) = P(x \leq na) = \sum_{x=0}^{[na]} \binom{n}{x} p^x p^{n-x} \quad (\text{ผก 18})$$

$$\mu = p \quad (\text{ผก 19})$$

$$\sigma^2 = \frac{p(1-p)}{n} \quad (\text{ผก 20})$$

เมื่อ  $[na]$  เป็นจำนวนเต็มที่ยกที่สุดแต่น้อยกว่าหรือเท่ากับ  $na$

### 1.6 การแจกแจงพัวซอง

กำหนดให้ตัวแปรสุ่ม  $x \sim \text{Poisson}(\lambda)$  ทำการสุ่มตัวอย่าง  $x_1, x_2, x_3, \dots, x_n$  จะได้ว่าตัวสถิติ

$$x = x_1 + x_2 + \dots + x_n \quad (\text{ผก 21})$$

มีการแจกแจงพัวซองด้วยพารามิเตอร์  $n\lambda$  และตัวสถิติ

$$\bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i \quad (\text{ผก 22})$$

มีการแจกแจงพัวซองโดยมีเซตของค่าที่เป็นไปได้ คือ  $\{0, 1/n, 2/n, \dots\}$  ฟังก์ชันมวลน่าจะเป็นค่าสะสม ค่าเฉลี่ย และความแปรปรวน สามารถเขียนได้ดังนี้

$$P(\bar{x} \leq a) = P\left(\frac{x}{n} \leq a\right) = P(x \leq na) = \sum_{x=0}^{[na]} \frac{e^{-n\lambda} n\lambda^x}{x!} \quad (\text{ผก 23})$$

เมื่อ  $\lambda > 0$  และ  $[na]$  เป็นจำนวนเต็มที่ยกที่สุดแต่น้อยกว่าหรือเท่ากับ  $na$

## 2. การประมาณค่าพารามิเตอร์ (Parameter Estimation)

เนื่องจากค่าของพารามิเตอร์ของประชากรไม่สามารถกำหนดได้เอง และยังสามารถเปลี่ยนไปตามกาลเวลาอีกด้วย จึงจำเป็นที่จะต้องใช้การประมาณค่าพารามิเตอร์ โดยการกำหนดตัวประมาณค่า (Estimator) ซึ่งเป็นตัวสถิติที่เกี่ยวข้องกับพารามิเตอร์ที่สนใจ เพื่อใช้เป็นตัวแทนของพารามิเตอร์นั้นๆ นั่นคือ ค่าของพารามิเตอร์ที่สนใจสามารถประมาณได้โดยใช้ค่าของตัวประมาณค่าหรือค่าประมาณ (Estimate) ซึ่งเป็นค่าที่คำนวณได้จากตัวอย่าง

ตัวประมาณค่าแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ

- ตัวประมาณค่าแบบจุด (Point Estimator)
- ตัวประมาณค่าแบบช่วง (Interval Estimator)

### 2.1 ตัวประมาณค่าแบบจุด

ตัวประมาณค่าแบบจุด คือ ตัวสถิติที่ให้ค่าประมาณเพียง 1 ค่า คุณสมบัติที่สำคัญของตัวประมาณค่าแบบจุดคือ ไม่ต้องเอนเอียง (Unbiased) นั่นคือ ค่าคาดหวังของตัวประมาณค่าแบบจุดและค่าของพารามิเตอร์ต้องเป็นค่าเดียวกัน นอกจากนี้ ในบรรดาตัวประมาณค่าแบบจุดที่เป็นไปได้ทั้งหมดที่ใช้เป็นตัวแทนของพารามิเตอร์ ตัวประมาณค่าแบบจุดที่ใช้เป็นตัวแทนของพารามิเตอร์ควรเป็นตัวประมาณค่าที่มีความแปรปรวนน้อยที่สุด ตารางที่ ผก 2 แสดงตัวประมาณค่าแบบจุดที่ไม่เอนเอียงที่ใช้เป็นตัวแทนของพารามิเตอร์ต่างๆ จาก ตารางที่ ผก 2 ถึงแม้ว่า  $S^2$  เป็นตัวประมาณค่าแบบจุดที่ไม่เอนเอียงของพารามิเตอร์  $\sigma^2$  แต่  $S$  ไม่เป็นตัวประมาณค่าแบบจุดที่ไม่เอนเอียงของพารามิเตอร์  $\sigma$

ตารางที่ ผก 2 ตัวประมาณค่าแบบจุดที่ไม่เอนเอียงที่ใช้เป็นตัวแทนของพารามิเตอร์ต่างๆ

| พารามิเตอร์               | ตัวประมาณค่าแบบจุด        |
|---------------------------|---------------------------|
| $\mu$                     | $\bar{x}$                 |
| $\sigma^2$                | $S^2$                     |
| $\lambda$                 | $\hat{\lambda} = \bar{x}$ |
| $p$                       | $\hat{p} = x/n$           |
| $\mu_1 - \mu_2$           | $\bar{x}_1 - \bar{x}_2$   |
| $\sigma_1^2 / \sigma_2^2$ | $S_1^2 / S_2^2$           |

### 2.2 ตัวประมาณค่าแบบช่วง

ตัวประมาณค่าแบบช่วงของพารามิเตอร์ คือ ขอบเขตระหว่างตัวสถิติ 2 ตัว ที่ครอบคลุมค่าที่แท้จริงของพารามิเตอร์ด้วยความน่าจะเป็นค่าหนึ่ง ตัวอย่างเช่น ตัวประมาณค่าแบบช่วงของพารามิเตอร์  $\mu$  สามารถกำหนดได้ดังนี้

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

$$L \leq \mu \leq U$$

โดยมี L หรือขีดจำกัดความเชื่อมั่นส่วนล่าง (Lower Confidence Limit) และ U หรือขีดจำกัดความเชื่อมั่นส่วนบน (Upper Confidence Limit) เป็นตัวสถิติที่ทำให้

$$P\{L \leq \mu \leq U\} = 1 - \alpha \quad (\text{ผก 24})$$

เมื่อ  $\alpha$  คือ ระดับนัยสำคัญ (Significant Level) หรืออีกนัยหนึ่ง  $1 - \alpha$  เป็นสัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่น (Confidence Coefficient) หรือระดับความเชื่อมั่น (Confidence Level) ความหมายของ  $P\{L \leq \mu \leq U\} = 1 - \alpha$  คือ ในจำนวนค่าประมาณแบบช่วงของพารามิเตอร์  $\mu$  จำนวน  $100(1 - \alpha)\%$  ที่ครอบคลุมค่าที่แท้จริงของ  $\mu$  ดังนั้น  $L \leq \mu \leq U$  คือช่วงความเชื่อมั่นที่ระดับนัยสำคัญ  $\alpha$  หรือช่วงความเชื่อมั่น ที่ระดับความเชื่อมั่น  $100(1 - \alpha)\%$  ( $100(1 - \alpha)\%$  Confidence Interval) โดยค่า  $U - \mu$  หรือ  $\mu - L$  แสดงถึงความถูกต้อง (Accuracy) ของช่วงความเชื่อมั่น

$L \leq \mu \leq U$  สามารถเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า ช่วงความเชื่อมั่นสองด้าน (Two-Sided Confidence Interval) เนื่องจากเป็นค่าที่แสดงถึงขีดจำกัดความเชื่อมั่นส่วนล่างและขีดจำกัดความเชื่อมั่นส่วนบน ตัวประมาณค่าแบบช่วงของพารามิเตอร์ที่มีขีดจำกัดความเชื่อมั่นเพียงด้านเดียว (One-Sided Confidence Interval) ซึ่งมี 2 แบบ คือ ช่วงความเชื่อมั่นด้านเดียวส่วนล่าง (One-Sided Lower Confidence Interval) และ ช่วงความเชื่อมั่นด้านเดียวส่วนบน (One-Sided Upper Confidence Interval) ช่วงความเชื่อมั่นด้านเดียวส่วนล่างสามารถกำหนดได้ดังนี้

$$\begin{array}{c} L \leq \mu \\ \text{เมื่อ } L \text{ เป็นตัวสถิติที่ทำให้} \\ P\{L \leq \mu\} = 1 - \alpha \end{array} \quad (\text{ผก 25})$$

$$\begin{array}{c} \mu \leq U \\ \text{สำหรับช่วงความเชื่อมั่นด้านเดียวส่วนบน สามารถกำหนดได้ดังนี้} \\ \text{เมื่อ } U \text{ เป็นตัวสถิติที่ทำให้} \\ P\{\mu \leq U\} = 1 - \alpha \end{array} \quad (\text{ผก 26})$$

### 2.2.1 ช่วงความเชื่อมั่นของค่าเฉลี่ย $\mu$ (กรณีที่สามารถกำหนดความแปรปรวน $\sigma^2$ )

กำหนดให้  $x$  เป็นตัวแปรสุ่ม สมมติว่าสามารถกำหนดความแปรปรวน  $\sigma^2$  ทำการสุ่มตัวอย่าง  $x_1, x_2, x_3, \dots, x_n$  และคำนวณค่าเฉลี่ยตัวอย่าง  $\bar{x}$  จากทฤษฎีแนวโน้มนำเข้าสู่ศูนย์กลาง จะได้ว่า  $\bar{x} \sim N(\mu, \frac{\sigma^2}{n})$  ช่วงความเชื่อมั่นสองด้านของค่าเฉลี่ย  $\mu$  ที่ระดับความเชื่อมั่น  $1 - \alpha$  สามารถกำหนดได้ดังนี้

$$-Z_{\alpha/2} \leq \frac{\bar{x} - \mu}{\sigma/\sqrt{n}} \leq Z_{\alpha/2} \quad (\text{ผก 27})$$

หรือ

$$\bar{x} - Z_{\alpha/2} \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \leq \mu \leq \bar{x} + Z_{\alpha/2} \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \quad (\text{ผก 28})$$

เมื่อ  $Z_{\alpha/2}$  เป็นค่าการแจกแจงปกติมาตรฐานที่ทำให้  $P\{Z \geq Z_{\alpha/2}\} = \alpha/2$  สำหรับช่วงความเชื่อมั่นด้านเดียวส่วนล่างของค่าเฉลี่ย  $\mu$  ที่ระดับความเชื่อมั่น  $1-\alpha$  สามารถกำหนดได้ดังนี้

$$\bar{x} - Z_{\alpha} \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \leq \mu \quad (\text{ผก 29})$$

ช่วงความเชื่อมั่นด้านเดียวส่วนบนของค่าเฉลี่ย  $\mu$  ที่ระดับความเชื่อมั่น  $1-\alpha$  สามารถกำหนดได้ดังนี้

$$\mu \leq \bar{x} - Z_{\alpha} \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \quad (\text{ผก 30})$$

### 2.2.2 ช่วงความเชื่อมั่นของค่าเฉลี่ย $\mu$ (กรณีที่ไม่สามารถกำหนดความแปรปรวน $\sigma^2$ )

กำหนดให้  $\bar{x} \sim N(\mu, \sigma^2)$  สมมติว่าไม่สามารถกำหนดความแปรปรวน  $\sigma^2$  ทำการสุ่มตัวอย่าง  $x_1, x_2, x_3, \dots, x_n$  และคำนวณค่าเฉลี่ยตัวอย่าง  $\bar{x}$  และความแปรปรวนตัวอย่าง  $s^2$  จะได้ว่า ช่วงความเชื่อมั่นสองด้านของค่าเฉลี่ย  $\mu$  ที่ระดับความเชื่อมั่น  $1-\alpha$  สามารถกำหนดได้ดังนี้

$$-t_{\alpha/2, n-1} \leq \frac{\bar{x} - \mu}{S/\sqrt{n}} \leq t_{\alpha/2, n-1} \quad (\text{ผก 31})$$

หรือ

$$\bar{x} - t_{\alpha/2, n-1} \frac{S}{\sqrt{n}} \leq \mu \leq \bar{x} + t_{\alpha/2, n-1} \frac{S}{\sqrt{n}} \quad (\text{ผก 32})$$

เมื่อ  $t_{\alpha/2, n-1}$  เป็นค่าการแจกแจงทีที่ทำให้  $P\{t_{n-1} \geq t_{\alpha/2, n-1}\} = \alpha/2$  และสามารถเปิดจากตารางการแจกแจงความน่าจะเป็นแบบที สำหรับช่วงความเชื่อมั่นด้านเดียวส่วนล่างของค่าเฉลี่ย  $\mu$  ที่ระดับความเชื่อมั่น  $1-\alpha$  สามารถกำหนดได้ดังนี้

$$\bar{x} - t_{\alpha, n-1} \frac{S}{\sqrt{n}} \leq \mu \quad (\text{ผก 33})$$

ช่วงความเชื่อมั่นด้านเดียวส่วนบนของค่าเฉลี่ย  $\mu$  ที่ระดับความเชื่อมั่น  $1-\alpha$  สามารถกำหนดได้ดังนี้

$$\mu \leq \bar{x} + t_{\alpha, n-1} \frac{S}{\sqrt{n}} \quad (\text{ผก 34})$$

### 2.2.3 ช่วงความเชื่อมั่นของผลแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของสองประชากร $\mu_1 - \mu_2$ (กรณีที่สามารถกำหนดความแปรปรวน $\sigma_1^2$ และ $\sigma_2^2$ )

กำหนดให้  $x_1$  เป็นตัวแปรสุ่มที่มีค่าเฉลี่ย  $\mu_1$  และความแปรปรวน  $\sigma_1^2$  และ  $x_2$  เป็นตัวแปรสุ่มที่มีค่าเฉลี่ย  $\mu_2$  และความแปรปรวน  $\sigma_2^2$  สมมติว่าสามารถกำหนดความแปรปรวน  $\sigma_1^2$  และ  $\sigma_2^2$  ทำการสุ่มตัวอย่าง  $X_{11}, X_{12}, X_{13}, \dots, X_{1n_1}$  จากประชากรของ  $x_1$  และ  $X_{21}, X_{22}, X_{23}, \dots, X_{2n_2}$  จากประชากรของ  $x_2$  คำนวณค่า  $\bar{x}_1$  และ  $\bar{x}_2$  จะได้ว่า ช่วงความเชื่อมั่นสองด้านของผลแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของสองประชากร  $\mu_1 - \mu_2$  ที่ระดับความเชื่อมั่น

$1-\alpha$  สามารถกำหนดได้ดังนี้

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับกรใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
 ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

$$-Z_{\alpha/2} \leq \frac{(\bar{x}_1 - \bar{x}_2) - (\mu_1 - \mu_2)}{\sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}}} \leq Z_{\alpha/2} \quad (\text{ผก 35})$$

หรือ

$$(\bar{x}_1 - \bar{x}_2) - Z_{\alpha/2} \sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}} \leq \mu_1 - \mu_2 \leq (\bar{x}_1 - \bar{x}_2) + Z_{\alpha/2} \sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}} \quad (\text{ผก 36})$$

ที่ระดับความเชื่อมั่น  $1 - \alpha$  ช่วงความเชื่อมั่นด้านเดียวส่วนล่างของผลแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของสองประชากร  $\mu_1 - \mu_2$  สามารถกำหนดได้ดังนี้

$$(\bar{x}_1 - \bar{x}_2) - Z_{\alpha} \sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}} \leq \mu_1 - \mu_2 \quad (\text{ผก 37})$$

ที่ระดับความเชื่อมั่น  $1 - \alpha$  ช่วงความเชื่อมั่นด้านเดียวส่วนบนของผลแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของสองประชากร  $\mu_1 - \mu_2$  สามารถกำหนดได้ดังนี้

$$\mu_1 - \mu_2 \leq (\bar{x}_1 - \bar{x}_2) + Z_{\alpha} \sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}} \quad (\text{ผก 38})$$

2.2.4 ช่วงความเชื่อมั่นของผลแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของสองประชากร  $\mu_1 - \mu_2$  (กรณีที่ไม่สามารถกำหนดความแปรปรวน  $\sigma_1^2$  และ  $\sigma_2^2$  แต่สามารถระบุได้ว่า  $\sigma_1^2 = \sigma_2^2 = \sigma^2$ )

กำหนดให้  $x_1 \sim N(\mu_1, \sigma_1^2)$  และ  $x_2 \sim N(\mu_2, \sigma_2^2)$  โดยสมมติว่าไม่สามารถกำหนดความแปรปรวน  $\sigma_1^2$  และ  $\sigma_2^2$  แต่สามารถระบุได้ว่า  $\sigma_1^2 = \sigma_2^2 = \sigma^2$  ทำการสุ่มตัวอย่าง  $x_{11}, x_{12}, x_{13}, \dots, x_{1n_1}$  จากประชากรของ  $x_1$  และ  $x_{21}, x_{22}, x_{23}, \dots, x_{2n_2}$  จากประชากรของ  $x_2$  ค่าตัวเลข  $\bar{x}_1$  และ  $\bar{x}_2$ ,  $S_1^2$  และ  $S_2^2$  จะได้ว่า ช่วงความเชื่อมั่นสองด้านของผลแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของสองประชากร  $\mu_1 - \mu_2$  ที่ระดับความเชื่อมั่น  $1 - \alpha$  สามารถกำหนดได้ดังนี้

$$-t_{\alpha/2, v} \leq \frac{(\bar{x}_1 - \bar{x}_2) - (\mu_1 - \mu_2)}{S_p \sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}}} \leq t_{\alpha/2, v} \quad (\text{ผก 39})$$

หรือ

$$(\bar{x}_1 - \bar{x}_2) - t_{\alpha/2, v} S_p \sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}} \leq \mu_1 - \mu_2 \leq (\bar{x}_1 - \bar{x}_2) + t_{\alpha/2, v} S_p \sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}} \quad (\text{ผก 40})$$

เมื่อ  $v$  คือ องศาแห่งความเป็นอิสระมีค่าเท่ากับ  $n_1 + n_2 - 2$  และ  $S_p^2$  คือ ความแปรปรวนรวม (Combined or Pooled Variance) ซึ่งสามารถหาได้จาก

$$S_p^2 = \frac{(n_1 - 1)S_1^2 + (n_2 - 1)S_2^2}{n_1 + n_2 - 2} \quad (\text{ผก 41})$$

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

สำหรับช่วงความเชื่อมั่นด้านเดียวส่วนล่างของผลแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของสองประชากร  $\mu_1 - \mu_2$  ที่ระดับความเชื่อมั่น  $1 - \alpha$  สามารถกำหนดได้ดังนี้

$$(\bar{x}_1 - \bar{x}_2) - t_{\alpha, v} S_p \sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}} \leq \mu_1 - \mu_2 \quad (\text{ผก 42})$$

ที่ระดับความเชื่อมั่น  $1 - \alpha$  ช่วงความเชื่อมั่นด้านเดียวส่วนบนของผลแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของสองประชากร  $\mu_1 - \mu_2$  สามารถกำหนดได้ดังนี้

$$\mu_1 - \mu_2 \leq (\bar{x}_1 - \bar{x}_2) + t_{\alpha, v} S_p \sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}} \quad (\text{ผก 43})$$

2.2.5 ช่วงความเชื่อมั่นของผลแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของสองประชากร  $\mu_1 - \mu_2$  (กรณีที่ไม่สามารถกำหนดความแปรปรวน  $\sigma_1^2$  และ  $\sigma_2^2$  และไม่สามารถระบุได้ว่า  $\sigma_1^2 = \sigma_2^2$ )

$x_1 \sim N(\mu_1, \sigma_1^2)$  และ  $x_2 \sim N(\mu_2, \sigma_2^2)$  โดยสมมติว่าไม่สามารถกำหนดความแปรปรวน  $\sigma_1^2$  และ  $\sigma_2^2$  และไม่สามารถระบุได้ว่า  $\sigma_1^2 = \sigma_2^2$  ทำการสุ่มตัวอย่าง  $x_{11}, x_{12}, x_{13}, \dots, x_{1n_1}$  จากประชากรของ  $x_1$  และ  $x_{21}, x_{22}, x_{23}, \dots, x_{2n_2}$  จากประชากรของ  $x_2$  คำนวณค่า  $\bar{x}_1$  และ  $\bar{x}_2$ ,  $S_1^2$  และ  $S_2^2$  จะได้ว่า ช่วงความเชื่อมั่นสองด้านของผลแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของสองประชากร  $\mu_1 - \mu_2$  ที่ระดับความเชื่อมั่น  $1 - \alpha$  สามารถกำหนดได้ดังนี้

$$-t_{\alpha/2, v} \leq \frac{(\bar{x}_1 - \bar{x}_2) - (\mu_1 - \mu_2)}{\sqrt{\frac{S_1^2}{n_1} + \frac{S_2^2}{n_2}}} \leq t_{\alpha/2, v} \quad (\text{ผก 44})$$

หรือ

$$(\bar{x}_1 - \bar{x}_2) - t_{\alpha/2, v} \sqrt{\frac{S_1^2}{n_1} + \frac{S_2^2}{n_2}} \leq \mu_1 - \mu_2 \leq (\bar{x}_1 - \bar{x}_2) + t_{\alpha/2, v} \sqrt{\frac{S_1^2}{n_1} + \frac{S_2^2}{n_2}} \quad (\text{ผก 45})$$

เมื่อ

$$v = \frac{\left(\frac{S_1^2}{n_1} + \frac{S_2^2}{n_2}\right)}{\frac{(S_1^2/n_1)^2}{n_1 + 1} + \frac{(S_2^2/n_2)^2}{n_2 + 1}} - 2 \quad (\text{ผก 46})$$

ที่ระดับความเชื่อมั่น  $1 - \alpha$  ช่วงความเชื่อมั่นด้านเดียวส่วนล่างของผลแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของสองประชากร  $\mu_1 - \mu_2$  สามารถกำหนดได้ดังนี้

$$(\bar{x}_1 - \bar{x}_2) - t_{\alpha, v} \sqrt{\frac{S_1^2}{n_1} + \frac{S_2^2}{n_2}} \leq \mu_1 - \mu_2 \quad (\text{ผก 47})$$

ที่ระดับความเชื่อมั่น  $1 - \alpha$  ช่วงความเชื่อมั่นด้านเดียวส่วนบนของผลแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของสองประชากร  $\mu_1 - \mu_2$  สามารถกำหนดได้ดังนี้

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา **ผ 10** ต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

$$\mu_1 - \mu_2 \leq (\bar{x}_1 - \bar{x}_2) + t_{\alpha, v} \sqrt{\frac{S_1^2}{n_1} + \frac{S_2^2}{n_2}} \quad (\text{ผก 48})$$

### 2.2.6 ช่วงความเชื่อมั่นของความแปรปรวน $\sigma^2$

กำหนดให้  $\bar{x} \sim N(\mu, \sigma^2)$  ทำการสุ่มตัวอย่าง  $x_1, x_2, x_3, \dots, x_n$  จำนวนความแปรปรวนตัวอย่าง  $s^2$  จะได้ว่า ช่วงความเชื่อมั่นสองด้านของความแปรปรวน  $\sigma^2$  ที่ระดับความเชื่อมั่น  $1-\alpha$  สามารถกำหนดได้ดังนี้

$$\chi_{1-\alpha/2, n-1}^2 \leq \frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} \leq \chi_{\alpha/2, n-1}^2 \quad (\text{ผก 49})$$

หรือ

$$\frac{(n-1)S^2}{\chi_{\alpha/2, n-1}^2} \leq \sigma^2 \leq \frac{(n-1)S^2}{\chi_{1-\alpha/2, n-1}^2} \quad (\text{ผก 50})$$

เมื่อ  $\chi_{\alpha/2, n-1}^2$  เป็นค่าบนกราฟการแจกแจงไคสแควร์ที่ทำให้  $P\{\chi_{n-1}^2 \geq \chi_{\alpha/2, n-1}^2\} = \alpha/2$  สำหรับ ช่วงความเชื่อมั่นด้านเดียวส่วนล่างของความแปรปรวน  $\sigma^2$  ที่ระดับความเชื่อมั่น  $1-\alpha$  สามารถกำหนดได้ดังนี้

$$\frac{(n-1)S^2}{\chi_{\alpha, n-1}^2} \leq \sigma^2 \quad (\text{ผก 51})$$

ช่วงความเชื่อมั่นด้านเดียวส่วนบนของความแปรปรวน  $\sigma^2$  ที่ระดับความเชื่อมั่น  $1-\alpha$  สามารถกำหนดได้ดังนี้

$$\sigma^2 \leq \frac{(n-1)S^2}{\chi_{1-\alpha, n-1}^2} \quad (\text{ผก 52})$$

### 2.2.7 ช่วงความเชื่อมั่นของอัตราส่วนระหว่างความแปรปรวนของประชากร $\frac{\sigma_1^2}{\sigma_2^2}$

กำหนดให้  $x_1 \sim N(\mu_1, \sigma_1^2)$  และ  $x_2 \sim N(\mu_2, \sigma_2^2)$  ทำการสุ่มตัวอย่าง  $x_{11}, x_{12}, x_{13}, \dots, x_{1n_1}$  จากประชากรของ  $x_1$  และ  $x_{21}, x_{22}, x_{23}, \dots, x_{2n_2}$  จากประชากรของ  $x_2$  จำนวนค่า  $\bar{x}_1$  และ  $\bar{x}_2, S_1^2$  และ  $S_2^2$  จะได้ว่า ช่วงความเชื่อมั่นสองด้านของอัตราส่วนระหว่างความแปรปรวนของสองประชากร  $\frac{\sigma_1^2}{\sigma_2^2}$  ที่ระดับความเชื่อมั่น  $1-\alpha$  สามารถกำหนดได้ดังนี้

$$F_{1-\alpha/2, n_2-1, n_1-1} \leq \frac{S_2^2/\sigma_2^2}{S_1^2/\sigma_1^2} \leq F_{\alpha/2, n_2-1, n_1-1} \quad (\text{ผก 53})$$

หรือ

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

$$\frac{S_1^2}{S_2^2} F_{1-\alpha/2, n_2-1, n_1-1} \leq \frac{\sigma_1^2}{\sigma_2^2} \leq \frac{S_1^2}{S_2^2} F_{\alpha/2, n_2-1, n_1-1} \quad (\text{ผก 54})$$

เมื่อ  $F_{\alpha/2, n_2-1, n_1-1}$  เป็นค่าการแจกแจงเอฟที่ทาให้  $P\{F_{n_2-1, n_1-1} \geq F_{\alpha/2, n_2-1, n_1-1}\} = \alpha/2$  สำหรับช่วงความเชื่อมั่นด้านเดียวส่วนล่างของอัตราส่วน  $\frac{\sigma_1^2}{\sigma_2^2}$  ที่ระดับความเชื่อมั่น  $1-\alpha$  สามารถกำหนดได้ดังนี้

$$\frac{S_1^2}{S_2^2} F_{1-\alpha, n_2-1, n_1-1} \leq \frac{\sigma_1^2}{\sigma_2^2} \quad (\text{ผก 55})$$

ช่วงความเชื่อมั่นด้านเดียวส่วนบนของอัตราส่วน  $\frac{\sigma_1^2}{\sigma_2^2}$  ที่ระดับความเชื่อมั่น  $1-\alpha$  สามารถกำหนดได้ดังนี้

$$\frac{\sigma_1^2}{\sigma_2^2} \leq \frac{S_1^2}{S_2^2} F_{\alpha, n_2-1, n_1-1} \quad (\text{ผก 56})$$

### 2.2.8 ช่วงความเชื่อมั่นของสัดส่วนตัวอย่างที่สนใจ $p$

กำหนดให้  $x \sim \text{Binomial}(p)$  ทำการสุ่มตัวอย่าง  $x_1, x_2, x_3, \dots, x_n$  และคำนวณสัดส่วนตัวอย่างที่สนใจ  $\hat{p} = \frac{X}{n}$  ถ้า  $n \rightarrow \infty$  และ  $p \geq 0.1$  จะได้ว่า ช่วงความเชื่อมั่นสองด้านของสัดส่วนตัวอย่างที่สนใจ  $p$  ที่ระดับความเชื่อมั่น  $1-\alpha$  สามารถกำหนดได้ดังนี้

$$-Z_{\alpha/2} \leq \frac{\hat{p} - p}{\sqrt{\frac{\hat{p}(1-\hat{p})}{n}}} \leq Z_{\alpha/2} \quad (\text{ผก 57})$$

หรือ

$$\hat{p} - Z_{\alpha/2} \sqrt{\frac{\hat{p}(1-\hat{p})}{n}} \leq p \leq \hat{p} + Z_{\alpha/2} \sqrt{\frac{\hat{p}(1-\hat{p})}{n}} \quad (\text{ผก 58})$$

สำหรับช่วงความเชื่อมั่นด้านเดียวส่วนล่างของสัดส่วนตัวอย่างที่สนใจ  $p$  ที่ระดับความเชื่อมั่น  $1-\alpha$  สามารถกำหนดได้ดังนี้

$$\hat{p} - Z_{\alpha} \sqrt{\frac{\hat{p}(1-\hat{p})}{n}} \leq p \quad (\text{ผก 59})$$

ช่วงความเชื่อมั่นด้านเดียวส่วนบนของสัดส่วนตัวอย่างที่สนใจ  $p$  ที่ระดับความเชื่อมั่น  $1-\alpha$  สามารถกำหนดได้ดังนี้

$$p \leq \hat{p} + Z_{\alpha} \sqrt{\frac{\hat{p}(1-\hat{p})}{n}} \quad (\text{ผก 60})$$

กรณีที่  $n$  มีค่าน้อย จะใช้การแจกแจงทวินามในการอนุมานช่วงความเชื่อมั่นของสัดส่วนตัวอย่างที่สนใจ  $p$  แต่ถ้า  $p \rightarrow 0$  และ  $n \rightarrow \infty$  จะได้ว่า การแจกแจงทวินามสามารถประมาณด้วยการแจกแจงพัชของที่มีพารามิเตอร์  $\lambda = np$  ในการอนุมานช่วงความเชื่อมั่นของสัดส่วนตัวอย่างที่สนใจ

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับกรใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
 ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

### 2.2.9 ช่วงความเชื่อมั่นของผลแตกต่างระหว่างสัดส่วนตัวอย่างที่สนใจของสองประชากร $p_1-p_2$

กำหนดให้  $x_1 \sim \text{Binomial}(p_1)$  และ  $x_2 \sim \text{Binomial}(p_2)$  ทำการสุ่มตัวอย่าง  $X_{11}, X_{12}, X_{13}, \dots, X_{1n_1}$  จากประชากรของ  $x_1$  และ  $X_{21}, X_{22}, X_{23}, \dots, X_{2n_2}$  จากประชากรของ  $x_2$  ค่าวนสัดส่วนตัวอย่างที่สนใจ  $\hat{p}_1$  และ  $\hat{p}_2$  จะได้ว่า ช่วงความเชื่อมั่นสองด้านของผลแตกต่างระหว่างสัดส่วนตัวอย่างที่สนใจของสองประชากร  $p_1-p_2$  ที่ระดับความเชื่อมั่น  $1-\alpha$  สามารถกำหนดได้ดังนี้

$$-Z_{\alpha/2} \leq \frac{(\hat{p}_1 - \hat{p}_2) - (p_1 - p_2)}{\sqrt{\frac{\hat{p}_1(1-\hat{p}_1)}{n_1} + \frac{\hat{p}_2(1-\hat{p}_2)}{n_2}}} \leq Z_{\alpha/2} \quad (\text{ผก 61})$$

หรือ

$$(\hat{p}_1 - \hat{p}_2) - Z_{\alpha/2} \sqrt{\frac{\hat{p}_1(1-\hat{p}_1)}{n_1} + \frac{\hat{p}_2(1-\hat{p}_2)}{n_2}} \leq p_1 - p_2 \leq (\hat{p}_1 - \hat{p}_2) + Z_{\alpha/2} \sqrt{\frac{\hat{p}_1(1-\hat{p}_1)}{n_1} + \frac{\hat{p}_2(1-\hat{p}_2)}{n_2}} \quad (\text{ผก 62})$$

ที่ระดับความเชื่อมั่น  $1-\alpha$  สำหรับช่วงความเชื่อมั่นด้านเดียวส่วนล่างของผลแตกต่างระหว่างสัดส่วนตัวอย่างที่สนใจของสองประชากร  $p_1-p_2$  สามารถกำหนดได้ดังนี้

$$(\hat{p}_1 - \hat{p}_2) - Z_{\alpha} \sqrt{\frac{\hat{p}_1(1-\hat{p}_1)}{n_1} + \frac{\hat{p}_2(1-\hat{p}_2)}{n_2}} \leq p_1 - p_2 \quad (\text{ผก 63})$$

ที่ระดับความเชื่อมั่น  $1-\alpha$  สำหรับช่วงความเชื่อมั่นด้านเดียวส่วนบนของผลแตกต่างระหว่างสัดส่วนตัวอย่างที่สนใจของสองประชากร  $p_1-p_2$  สามารถกำหนดได้ดังนี้

$$p_1 - p_2 \leq (\hat{p}_1 - \hat{p}_2) + Z_{\alpha} \sqrt{\frac{\hat{p}_1(1-\hat{p}_1)}{n_1} + \frac{\hat{p}_2(1-\hat{p}_2)}{n_2}} \quad (\text{ผก 64})$$

### 3. การทดสอบสมมติฐาน (Hypothesis Testing)

การตั้งสมมติฐานและทดสอบเพื่อความถูกต้อง เป็นกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน ผลการทดสอบสมมติฐานไม่จำเป็นต้องถูกเสมอไป บางครั้งสมมติฐานที่ถูกต้องอาจถูกปฏิเสธ(ความผิดพลาดประเภทที่ 1 หรือ Type I Error) ความไม่ถูกต้องเหล่านี้เป็นผลมาจากความแปรปรวนนั่นเอง จึงมีการนำความรู้ทางสถิติผสมผสานเข้ากับหลักทางวิทยาศาสตร์ในการทดสอบสมมติฐาน โดยคำนึงถึงความแปรปรวนเป็นสำคัญ

ขั้นตอนในการทดสอบสมมติฐานมี 3 ขั้นตอน ดังนี้

ขั้นตอนที่ 1 : การตั้งสมมติฐานที่ต้องการทดสอบประกอบไปด้วย

- สมมติฐานหลัก (Null Hypothesis,  $H_0$ ) คือ สมการที่แสดงถึงค่าเฉพาะเจาะจงของคุณลักษณะของประชากร เช่น

$H_0: \mu=20$  เป็นสมมติฐานที่เชื่อว่าค่าเฉลี่ยของประชากรคือ 20

$H_0: \mu_1 = \mu_2$  เป็นสมมติฐานที่เชื่อว่าค่าเฉลี่ยของประชากรทั้งสองกลุ่มมีค่าเท่ากัน

การกำหนดค่าเฉพาะเจาะจงนี้เป็นสิ่งสำคัญในการทดสอบสมมติฐาน โดยทั่วไป ค่าที่ใช้เป็นค่าเฉพาะเจาะจงมาจากข้อมูลหรือความรู้ที่ผ่านมา หรือจากทฤษฎีหรือแบบจำลอง หรือจากข้อกำหนดในขั้นตอนการออกแบบ

- สมมติฐานทางเลือก (Alternative Hypothesis,  $H_1$ ) คือ อสมการที่แสดงถึงขอบเขตของคุณลักษณะของประชากรที่แตกต่างจากค่าเฉพาะเจาะจง และเป็นตัวกำหนดชนิดของการทดสอบว่าเป็นการทดสอบด้านเดียว (One-Sided Test) หรือ การทดสอบสองด้าน (Two-Sided Test) เช่น

$H_1 : \mu \neq 20$  เป็นสมมติฐานที่แย้งว่าค่าเฉลี่ยของประชากรไม่ใช่ 20 โดยการทดสอบสมมติฐานจะเป็นการทดสอบสองด้าน

$H_1 : \mu > 20$  เป็นสมมติฐานที่แย้งว่าค่าเฉลี่ยของประชากรมากกว่า 20 โดยการทดสอบสมมติฐานจะเป็นการทดสอบด้านเดียว

$H_1 : \mu_1 < \mu_2$  เป็นสมมติฐานที่แย้งว่าค่าเฉลี่ยของประชากรกลุ่มที่ 1 มากกว่า ค่าเฉลี่ยของประชากรกลุ่มที่ 2 โดยการทดสอบสมมติฐานจะเป็นการทดสอบด้านเดียว

ขั้นตอนที่ 2 : การคำนวณค่าของตัวสถิติเพื่อทดสอบ (Test Statistic, TS) ซึ่งตัวสถิติเพื่อทดสอบนี้จะต้องสัมพันธ์กับคุณลักษณะของประชากรในสมมติฐาน การคำนวณอาศัยข้อมูลจากตัวอย่าง เช่น ถ้าเป็นการทดสอบสมมติฐานของค่าเฉลี่ยเมื่อสามารถกำหนดความแปรปรวนของประชากร ตัวสถิติเพื่อทดสอบคือ  $Z_0$  หรือถ้าเป็นการทดสอบสมมติฐานของค่าเฉลี่ยเมื่อไม่สามารถกำหนดความแปรปรวนของประชากร ตัวสถิติเพื่อทดสอบคือ  $t_0$  เป็นต้น ตัวสถิติเพื่อทดสอบจะใช้ตัวเดียวกันไม่ว่าชนิดของการทดสอบจะเป็นแบบด้านเดียวหรือสองด้าน

ขั้นตอนที่ 3 : การสรุปผล โดยทำการเปรียบเทียบว่าค่าของตัวสถิติเพื่อทดสอบที่ได้จากขั้นตอนที่ 2 อยู่ภายในเขตวิกฤต (Critical Region) หรือไม่ โดยเขตวิกฤต คือ พื้นที่ขนาด  $\alpha$  ภายใต้เส้นกราฟที่มีความสอดคล้องกับสมมติฐานทางเลือก ถ้าเป็นการทดสอบสองด้าน เขตวิกฤตจะอยู่ที่ปลายทั้งสองด้านของเส้นกราฟ โดยมีพื้นที่ด้านละ  $\alpha/2$  ถ้าเป็นการทดสอบด้านเดียว เขตวิกฤตจะอยู่ที่ปลายด้านที่ต้องการทดสอบของเส้นกราฟ การกำหนดเขตวิกฤตสามารถเปิดจากตารางการแจกแจงแบบต่างๆ การเลือกใช้ตารางการแจกแจงขึ้นอยู่กับชนิดการแจกแจงของตัวสถิติเพื่อทดสอบ

ผลการทดสอบสมมติฐานแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ

- ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (Reject  $H_0$ ) เมื่อค่าของตัวสถิติเพื่อทดสอบอยู่ในเขตวิกฤต
- ไม่สามารถปฏิเสธสมมติฐานหลัก (Fail to Reject  $H_0$ ) เมื่อค่าตัวสถิติเพื่อทดสอบอยู่นอกเขตวิกฤต

ดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้นว่า ผลการทดสอบสมมติฐาน ไม่จำเป็นต้องถูกเสมอไป ผลการทดสอบสมมติฐานสามารถเกิดความผิดพลาดได้ ซึ่งความผิดพลาดมี 2 แบบ คือ

- ความผิดพลาดประเภทที่ 1 เกิดขึ้นเมื่อผลการทดสอบสมมติฐาน คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลักทั้งที่ในความเป็นจริงแล้วสมมติฐานหลักนั้นถูกต้อง ความผิดพลาดประเภทนี้เรียกอีกอย่างว่าเป็นความเสี่ยงของผู้ผลิต (Producer's Risk) ซึ่งก็คือ ความน่าจะเป็นที่ผู้ผลิตปฏิเสธสินค้าที่ผลิตได้ ทั้งๆที่สินค้าที่ถูกปฏิเสธนี้เป็นสินค้าที่ตรงตามข้อกำหนด (Conforming) ความน่าจะเป็นของความผิดพลาดประเภทที่ 1 ( $\alpha$ ) สามารถเขียนได้ดังนี้

$$\alpha = P(\text{Type I Error}) = P(\text{Reject } H_0 \mid H_0 \text{ True})$$

ความผิดพลาดประเภทที่ 2 เกิดขึ้นเมื่อผลการทดสอบสมมติฐาน คือ ไม่สามารถปฏิเสธสมมติฐานหลัก ทั้งที่ในความเป็นจริงแล้วสมมติฐานทางเลือกนั้นถูกต้อง ความผิดพลาดประเภทนี้เรียกอีกอย่างว่าเป็นความเสี่ยงของผู้บริโภค (Consumer's Risk) ซึ่งก็คือ ความน่าจะเป็นที่ผู้บริโภคยอมรับ

- สีนค่าที่ไม่ตรงตามข้อกำหนด ความน่าจะเป็นของความผิดพลาดประเภทที่ 2 ( $\beta$ ) สามารถหาได้ดังนี้

$$1 - \beta = P(\text{Reject } H_0) | H_1 \text{ True}$$

หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า อำนาจในการทดสอบ (Power of Test) ความผิดพลาดทั้ง 2 ประเภทนี้เป็นความผิดพลาดที่ไม่สามารถเลี่ยงได้ ยิ่งไปกว่านั้น ความน่าจะเป็นของความผิดพลาดทั้ง 2 ประเภทนี้แปรผกผันซึ่งกันและกัน นั่นคือ การลดความน่าจะเป็นของความผิดพลาดประเภทที่ 1 เป็นการเพิ่มความน่าจะเป็นของความผิดพลาดประเภทที่ 2 อย่างไรก็ตาม ความผิดพลาดประเภทที่ 2 ถือเป็นความผิดพลาดที่สำคัญกว่า จึงควรทำให้ความน่าจะเป็นของความผิดพลาดประเภทที่ 2 มีค่าต่ำสุด หรืออีกนัยหนึ่ง ทำให้อำนาจในการทดสอบ ( $1 - \beta$ ) มีค่าสูงสุด โดยทั่วไปความผิดพลาดประเภทที่ 1 เป็นความผิดพลาดที่ยากต่อการควบคุม ฉะนั้นการทดสอบใดๆ  $\alpha$  จึงถูกกำหนดที่ค่าหนึ่งๆ โดยความน่าจะเป็นของความผิดพลาดประเภทที่ 2 สามารถหาได้จากการทดสอบสมมติฐาน

$$H_0 : \mu = \mu_0$$


$$H_1 : \mu \neq \mu_0$$

สมมติว่าสามารถกำหนดความแปรปรวน  $\sigma^2$  ดังนั้น ตัวสถิติเพื่อทดสอบที่ใช้ คือ

$$Z_0 = \frac{\bar{x} - \mu_0}{\sigma/\sqrt{n}} \quad (\text{ผก 65})$$


รูปที่ ผก 4 แสดงให้เห็นถึงการแจกแจงของ  $Z_0 \sim N(0,1)$  ภายใต้สมมติฐานหลัก  $H_0 : \mu = \mu_0$  และสมมติฐานทางเลือก  $H_1 : \mu \neq \mu_0$  สมมติให้ ในความเป็นจริง ค่าเฉลี่ยที่แท้จริงของกระบวนการ ( $\mu_1$ ) แตกต่างจากเดิม (Shift)  $+\delta$  นั่นคือ  $\mu_1 = \mu_0 + \delta$  ดังนั้น สมมติฐานหลัก  $H_0 : \mu = \mu_0$  เป็นเท็จ และสมมติฐานทางเลือก  $H_1 : \mu \neq \mu_0$  เป็นจริง เนื่องจากความผิดพลาดประเภทที่ 2 เกิดขึ้นเมื่อผลการทดสอบสมมติฐาน คือ ไม่สามารถปฏิเสธสมมติฐานหลัก (ตัวสถิติเพื่อทดสอบที่ได้ไม่อยู่ในเขตวิกฤต) ทั้งที่ในความเป็นจริงแล้วสมมติฐานทางเลือกนั้นถูกต้อง ( $\mu = \mu_1$ ) จากรูปที่ ผก 4 จะได้ว่า  $-Z_{\alpha/2} \leq Z_0 \leq Z_{\alpha/2}$  ดังนั้น ความน่าจะเป็นของความผิดพลาดประเภทที่ 2 จึงหาได้จากพื้นที่ใต้กราฟ  $\mu_1 = \mu_0 + \delta$  ระหว่าง ถึง  $Z_{\alpha/2}$  หรือสามารถเขียนได้ดังนี้

$$\beta = \Phi\left(Z_{\alpha/2} - \frac{\delta\sqrt{n}}{\sigma}\right) - \Phi\left(-Z_{\alpha/2} - \frac{\delta\sqrt{n}}{\sigma}\right) \quad (\text{ผก 66})$$

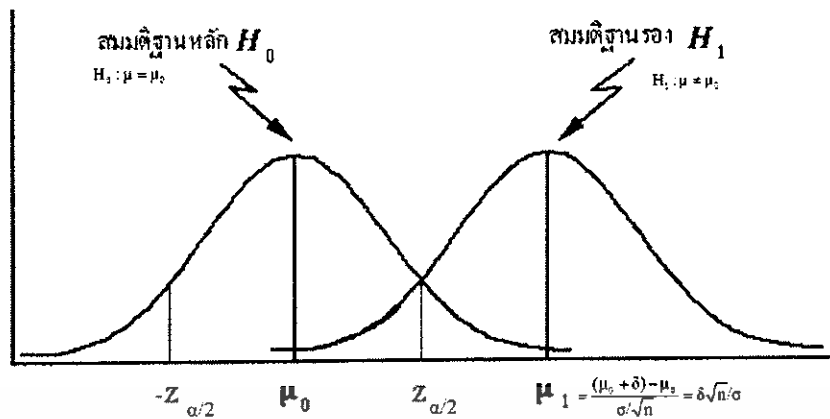

รูปที่ ผก 4 การแจกแจงของ  $Z_0$  ภายใต้สมมติฐานหลักและสมมติฐานทางเลือกเมื่อ  $\delta > 0$

จากสมการด้านบน  $\beta$  เป็นฟังก์ชันของ  $\alpha, \delta$  และ  $\sigma$  เมื่อพลอตกราฟระหว่าง  $\beta$  และ  $|\delta|/\sigma$  โดยกำหนดให้  $n$  มีค่าต่างๆ และ  $\alpha$  เป็นค่าคงที่ใดๆ จะได้เส้นโค้งลักษณะเฉพาะการดำเนินงาน (Operating-Characteristic Curve) หรือเรียกย่อๆว่า OC Curve รูปที่ ผก 4 แสดง OC Curve เมื่อ  $\alpha=0.05$  จากรูป เมื่อทราบค่าเฉลี่ยของกระบวนการที่แตกต่างจากเดิม  $\delta$  ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน  $\sigma$  และขนาดตัวอย่าง  $n$  จะสามารถหาความน่าจะเป็นของความผิดพลาดประเภทที่ 2 ได้ นอกจากนี้ยังสามารถหาขนาดตัวอย่างได้ เมื่อกำหนดค่าเฉลี่ยของกระบวนการที่แตกต่างจากเดิม ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และความน่าจะเป็นของความผิดพลาดประเภทที่ 2 ถึงแม้ว่าความผิดพลาดประเภทที่ 2 ไม่สามารถควบคุมได้โดยตรง อย่างไรก็ตาม จะพบว่าขนาดตัวอย่างมีความสัมพันธ์เชิงผกผันกับความน่าจะเป็นของความผิดพลาดประเภทที่ 2 เมื่อกำหนดให้  $\alpha, \delta$  และ  $\sigma$  คงที่ จะได้ว่า  $\beta$  จะลดลงเมื่อ  $n$  เพิ่มขึ้น นั่นคือ การเพิ่มขนาดตัวอย่างจะสามารถลดความน่าจะเป็นของความผิดพลาดประเภทที่ 2 ได้ นอกจากนี้ การเพิ่มความถี่ของการสุ่มตัวอย่างก็สามารถลดความน่าจะเป็นของความผิดพลาดประเภทที่ 2 ได้เช่นกัน

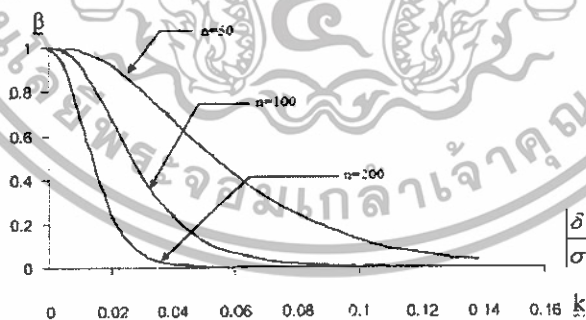

รูปที่ ผก 5 OC Curve

### 3.1 การทดสอบสมมติฐานของค่าเฉลี่ย $\mu$ เมื่อสามารถกำหนดความแปรปรวน $\sigma^2$

กำหนดให้  $x$  เป็นตัวแปรสุ่ม สมมติว่าสามารถกำหนดความแปรปรวน  $\sigma^2$  ทำการสุ่มตัวอย่าง  $x_1, x_2, x_3, \dots, x_n$  และคำนวณค่าเฉลี่ยตัวอย่าง  $\bar{x}$  จากทฤษฎีแนวโน้มเข้าสู่ศูนย์กลางจะได้ว่า  $x \sim N(\mu, \sigma^2)$  การทดสอบสมมติฐานเพื่อพิสูจน์ว่าค่าเฉลี่ย  $\mu$  มีค่าเท่ากับค่าใดๆ กำหนดให้  $\mu_0$  ที่ระดับนัยสำคัญ  $\alpha$  สามารถตั้งสมมติฐานได้ดังนี้

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา ผ 16 ต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

$$H_0 : \mu = \mu_0$$

$$H_1 : \mu \neq \mu_0$$

ตัวสถิติเพื่อทดสอบ คือ

$$Z_0 = \frac{\bar{x} - \mu_0}{\sigma/\sqrt{n}} \quad (\text{ผก 67})$$

เมื่อเขตวิกฤต คือ

$$|Z_0| > Z_{\alpha/2}$$

สำหรับกรณีของการทดสอบด้านเดียว สามารถตั้งสมมติฐานได้ดังนี้

$$H_0 : \mu = \mu_0$$

$$H_1 : \mu < \mu_0$$

หรือ

$$H_0 : \mu = \mu_0$$

$$H_1 : \mu > \mu_0$$

ตัวสถิติเพื่อทดสอบจะใช้ตัวเดียวกับการทดสอบสองด้านแต่เขตวิกฤตเมื่อ  $H_1 : \mu < \mu_0$  คือ

$$Z_0 < -Z_\alpha$$

และเขตวิกฤตเมื่อ  $H_1 : \mu > \mu_0$  คือ

$$Z_0 > Z_\alpha$$

### 3.2 การทดสอบสมมติฐานของค่าเฉลี่ย $\mu$ เมื่อไม่สามารถกำหนดความแปรปรวน $\sigma^2$

กำหนดให้  $x \sim N(\mu, \sigma^2)$  โดยสมมติว่าไม่สามารถกำหนดความแปรปรวน  $\sigma^2$  ทำการสุ่มตัวอย่าง  $x_1, x_2, x_3, \dots, x_n$  และคำนวณค่าเฉลี่ยตัวอย่าง  $\bar{x}$  และความแปรปรวนตัวอย่าง  $s^2$  การทดสอบสมมติฐานเพื่อพิสูจน์ว่าค่าเฉลี่ย  $\mu$  มีค่าเท่ากับค่าใดๆ กำหนดให้เป็น  $\mu_0$  ที่ระดับนัยสำคัญ  $\alpha$  สามารถสมมติฐานได้ดังนี้

$$H_0 : \mu = \mu_0$$

$$H_1 : \mu \neq \mu_0$$

ตัวสถิติเพื่อทดสอบ คือ

$$t_0 = \frac{\bar{x} - \mu_0}{S/\sqrt{n}} \quad (\text{ผก 68})$$

เมื่อเขตวิกฤต คือ

$$|t_0| > t_{\alpha/2, n-1}$$

สำหรับกรณีของการทดสอบด้านเดียว สามารถตั้งสมมติฐานได้ดังนี้

$$H_0 : \mu = \mu_0$$

$$H_1 : \mu < \mu_0$$

หรือ

$$H_0 : \mu = \mu_0$$

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา ผก 17 ต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

$$H_1 : \mu > \mu_0$$

ตัวสถิติเพื่อทดสอบจะใช้ตัวเดียวกับการทดสอบสองด้านแต่เขตวิกฤตเมื่อ  $H_1 : \mu < \mu_0$  คือ

$$t_0 < -t_{\alpha, n-1}$$

และเขตวิกฤตเมื่อ  $H_1 : \mu > \mu_0$  คือ

$$t_0 > t_{\alpha, n-1}$$

### 3.3 การทดสอบสมมติฐานของผลแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของสองประชากร(กรณีที่สามารถกำหนดความแปรปรวน $\sigma_1^2$ และ $\sigma_2^2$ )

กำหนดให้  $x_1$  เป็นตัวแปรสุ่มที่มีค่าเฉลี่ย  $\mu_1$  และความแปรปรวน  $\sigma_1^2$  และกำหนดให้  $x_2$  เป็นตัวแปรสุ่มที่มีค่าเฉลี่ย  $\mu_2$  และความแปรปรวน  $\sigma_2^2$  สมมติว่าสามารถกำหนดความแปรปรวน  $\sigma_1^2$  และ  $\sigma_2^2$  ทำการสุ่มตัวอย่าง  $X_{11}, X_{12}, X_{13}, \dots, X_{1n_1}$  จากประชากรของ  $x_1$  และ  $X_{21}, X_{22}, X_{23}, \dots, X_{2n_2}$  จากประชากรของ  $x_2$  ค่าเฉลี่ย  $\bar{X}_1$  และ  $\bar{X}_2$  การทดสอบสมมติฐานเพื่อพิสูจน์ว่าค่าเฉลี่ย  $\mu_1$  และ  $\mu_2$  มีค่าเท่ากันที่ระดับนัยสำคัญ  $\alpha$  สามารถตั้งสมมติฐานได้ดังนี้

$$H_0 : \mu_1 = \mu_2$$

$$H_1 : \mu_1 \neq \mu_2$$

ตัวสถิติเพื่อทดสอบ คือ

$$Z_0 = \frac{\bar{x}_1 - \bar{x}_2}{\sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}}}$$

(ผศ 69)

เมื่อเขตวิกฤต คือ

$$|Z_0| > Z_{\alpha/2}$$

สำหรับกรณีของการทดสอบด้านเดียว สามารถตั้งสมมติฐานได้ดังนี้

$$H_0 : \mu_1 = \mu_2$$

$$H_1 : \mu_1 < \mu_2$$

หรือ

$$H_0 : \mu_1 = \mu_2$$

$$H_1 : \mu_1 > \mu_2$$

ตัวสถิติเพื่อทดสอบจะใช้ตัวเดียวกับการทดสอบสองด้านแต่เขตวิกฤตเมื่อ  $H_1 : \mu_1 < \mu_2$  คือ

$$Z_0 < -Z_\alpha$$

และเขตวิกฤตเมื่อ  $H_1 : \mu_1 > \mu_2$  คือ

$$Z_0 > Z_\alpha$$

3.4 การทดสอบสมมติฐานของผลแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของสองประชากร(กรณีที่ไม่สามารถกำหนดความแปรปรวน  $\sigma_1^2$  และ  $\sigma_2^2$  แต่สามารถระบุได้ว่า  $\sigma_1^2 = \sigma_2^2 = \sigma^2$ )

กำหนดให้  $x_1 \sim N(\mu_1, \sigma_1^2)$  และ  $x_2 \sim N(\mu_2, \sigma_2^2)$  โดยสมมติว่าไม่สามารถกำหนดความแปรปรวน  $\sigma_1^2$  และ  $\sigma_2^2$  แต่สามารถระบุได้ว่า  $\sigma_1^2 = \sigma_2^2 = \sigma^2$  ทำการสุ่มตัวอย่าง  $x_{11}, x_{12}, x_{13}, \dots, x_{1n_1}$  จากประชากรของ  $x_1$  และ  $x_{21}, x_{22}, x_{23}, \dots, x_{2n_2}$  จากประชากรของ  $x_2$  ค่าวนค่า  $\bar{x}_1, \bar{x}_2, S_1^2$  และ  $S_2^2$  การทดสอบสมมติฐานเพื่อพิสูจน์ว่าค่าเฉลี่ย  $\mu_1$  และ  $\mu_2$  มีค่าเท่ากันที่ระดับนัยสำคัญ  $\alpha$  สามารถตั้งสมมติฐานได้ดังนี้

$$H_0 : \mu_1 = \mu_2$$

$$H_1 : \mu_1 \neq \mu_2$$

ตัวสถิติเพื่อทดสอบ คือ

$$t_0 = \frac{\bar{x}_1 - \bar{x}_2}{S_p \sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}}}$$

(ผก 70)

เมื่อเขตวิกฤต คือ

$$|t_0| > t_{\alpha/2, v}$$

และ  $v = n_1 + n_2 - 2$  สำหรับกรณีของการทดสอบด้านเดียว สามารถตั้งสมมติฐานได้ดังนี้

$$H_0 : \mu_1 = \mu_2$$

$$H_1 : \mu_1 < \mu_2$$

หรือ

$$H_0 : \mu_1 = \mu_2$$

$$H_1 : \mu_1 > \mu_2$$

ตัวสถิติเพื่อทดสอบจะใช้ตัวเดียวกับการทดสอบสองด้านแต่เขตวิกฤตเมื่อ  $H_1 : \mu_1 < \mu_2$  คือ

$$t_0 < -t_{\alpha, v}$$

และเขตวิกฤตเมื่อ  $H_1 : \mu_1 > \mu_2$  คือ

$$t_0 > t_{\alpha, v}$$

3.5 การทดสอบสมมติฐานของผลแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของสองประชากร(กรณีที่ไม่สามารถกำหนดความแปรปรวน  $\sigma_1^2$  และ  $\sigma_2^2$  แต่ไม่สามารถระบุได้ว่า  $\sigma_1^2 = \sigma_2^2$ )

กำหนดให้  $x_1 \sim N(\mu_1, \sigma_1^2)$  และ  $x_2 \sim N(\mu_2, \sigma_2^2)$  โดยสมมติว่า ไม่สามารถกำหนดความแปรปรวน  $\sigma_1^2$  และ  $\sigma_2^2$  และ ไม่สามารถระบุได้ว่า  $\sigma_1^2 = \sigma_2^2$  ทำการสุ่มตัวอย่าง  $x_{11}, x_{12}, x_{13}, \dots, x_{1n_1}$  จากประชากรของ  $x_1$  และ  $x_{21}, x_{22}, x_{23}, \dots, x_{2n_2}$  จากประชากรของ  $x_2$  ค่าวนค่า  $\bar{x}_1, \bar{x}_2, S_1^2$  และ  $S_2^2$  การทดสอบสมมติฐานเพื่อพิสูจน์ว่าค่าเฉลี่ย  $\mu_1$  และ  $\mu_2$  มีค่าเท่ากันที่ระดับนัยสำคัญ  $\alpha$  สามารถตั้งสมมติฐานได้ดังนี้

$$H_0 : \mu_1 = \mu_2$$

$$H_1 : \mu_1 \neq \mu_2$$

ตัวสถิติเพื่อทดสอบ คือ

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

$$Z_0 = \frac{\bar{x}_1 - \bar{x}_2}{\sqrt{\frac{S_1^2}{n_1} + \frac{S_2^2}{n_2}}} \quad (\text{ผก 71})$$

เมื่อเขตวิกฤต คือ

$$|t_0| > t_{\alpha/2, v}$$

และ

$$v = \frac{\left(\frac{S_1^2}{n_1} + \frac{S_2^2}{n_2}\right)}{\frac{(S_1^2/n_1)^2}{n_1+1} + \frac{(S_2^2/n_2)^2}{n_2+1}} - 2 \quad (\text{ผก 72})$$

สำหรับกรณีของการทดสอบด้านเดียว สามารถตั้งสมมติฐาน ได้ดังนี้

$$H_0 : \mu_1 = \mu_2$$

$$H_1 : \mu_1 < \mu_2$$

หรือ

$$H_0 : \mu_1 = \mu_2$$

$$H_1 : \mu_1 > \mu_2$$

ตัวสถิติเพื่อทดสอบจะใช้ตัวเดียวกับการทดสอบสองด้านแต่เขตวิกฤตเมื่อ  $H_1 : \mu_1 < \mu_2$  คือ

$$t_0 < -t_{\alpha, v}$$

และเขตวิกฤตเมื่อ  $H_1 : \mu_1 > \mu_2$  คือ

$$t_0 > t_{\alpha, v}$$

### 3.6 การทดสอบสมมติฐานของความแปรปรวน $\sigma^2$

กำหนดให้  $x \sim N(\mu, \sigma^2)$  สมมติว่าไม่สามารถกำหนดค่าเฉลี่ย  $\mu$  และความแปรปรวน  $\sigma^2$  ทำการสุ่มตัวอย่าง  $x_1, x_2, x_3, \dots, x_n$  และความแปรปรวนตัวอย่าง  $s^2$  การทดสอบสมมติฐานเพื่อพิสูจน์ว่าความแปรปรวน  $\sigma^2$  มีค่าเท่ากับค่าใดๆ กำหนดให้เป็น  $\sigma_0^2$  ที่ระดับนัยสำคัญ  $\alpha$  สามารถตั้งสมมติฐาน ได้ดังนี้

$$H_0 : \sigma^2 = \sigma_0^2$$

$$H_1 : \sigma^2 \neq \sigma_0^2$$

ตัวสถิติเพื่อทดสอบ คือ

$$\chi_0^2 = \frac{(n-1)S^2}{\sigma_0^2} \quad (\text{ผก 73})$$

เมื่อเขตวิกฤต คือ

$$\chi_0^2 < \chi_{1-\alpha/2, n-1}^2$$

หรือ

$$\chi_0^2 > \chi_{\alpha/2, n-1}^2$$

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

สำหรับกรณีของการทดสอบด้านเดียว สามารถตั้งสมมติฐานได้ดังนี้

$$H_0 : \sigma^2 = \sigma_0^2$$

$$H_1 : \sigma^2 < \sigma_0^2$$

หรือ

$$H_0 : \sigma^2 = \sigma_0^2$$

$$H_1 : \sigma^2 > \sigma_0^2$$

ตัวสถิติเพื่อทดสอบจะใช้ตัวเดียวกับการทดสอบสองด้านแต่เขตวิกฤตเมื่อ  $H_1 : \sigma^2 < \sigma_0^2$

$$\chi_0^2 < \chi_{1-\alpha, n-1}^2$$

และเขตวิกฤตเมื่อ  $H_1 : \sigma^2 > \sigma_0^2$  คือ

$$\chi_0^2 > \chi_{\alpha, n-1}^2$$

### 3.7 การทดสอบสมมติฐานของอัตราส่วนระหว่างความแปรปรวนของสองประชากร $\frac{\sigma_1^2}{\sigma_2^2}$

กำหนดให้  $x_1 \sim N(\mu_1, \sigma_1^2)$  และ  $x_2 \sim N(\mu_2, \sigma_2^2)$  ทำการสุ่มตัวอย่าง  $x_{11}, x_{12}, x_{13}, \dots, x_{1n_1}$  จากประชากรของ  $x_1$  และ  $x_{21}, x_{22}, x_{23}, \dots, x_{2n_2}$  จากประชากรของ  $x_2$  ค่าเฉลี่ย  $\bar{x}_1, \bar{x}_2, S_1^2$  และ  $S_2^2$  การทดสอบสมมติฐานเพื่อพิสูจน์ว่าความแปรปรวน  $\sigma_1^2$  และ  $\sigma_2^2$  มีค่าเท่ากัน ที่ระดับนัยสำคัญ  $\alpha$  สามารถตั้งสมมติฐานได้ดังนี้

$$H_0 : \sigma^2 = \sigma_0^2$$

$$H_1 : \sigma^2 \neq \sigma_0^2$$

ตัวสถิติเพื่อทดสอบ คือ

$$F_0 = \frac{S_1^2}{S_2^2}$$

(ผก 74)

เมื่อเขตวิกฤต คือ

$$F_0 < F_{1-\alpha/2, n_1-1, n_2-1}$$

หรือ

$$F_0 > F_{\alpha/2, n_1-1, n_2-1}$$

สำหรับกรณีของการทดสอบด้านเดียว สามารถตั้งสมมติฐานได้ดังนี้

$$H_0 : \sigma^2 = \sigma_0^2$$

$$H_1 : \sigma^2 < \sigma_0^2$$

หรือ

$$H_0 : \sigma^2 = \sigma_0^2$$

$$H_1 : \sigma^2 > \sigma_0^2$$

ตัวสถิติทดสอบเมื่อ  $H_1 : \sigma^2 < \sigma_0^2$  คือ

$$F_0 = \frac{S_1^2}{S_2^2}$$

เมื่ออาณาเขตวิกฤตคือ

$$F_0 > F_{\alpha, n_1-1, n_2-1}$$

และตัวสถิติเพื่อทดสอบเมื่อ  $H_1 : \sigma^2 > \sigma_0^2$  คือ

$$F_0 = \frac{S_1^2}{S_2^2}$$

เมื่อเขตวิกฤต คือ

$$F_0 > F_{\alpha, n_1-1, n_2-1}$$

### 3.8 การทดสอบสมมติฐานของสัดส่วนตัวอย่างที่สนใจ

กำหนดให้  $x \sim \text{Binomial}(p)$  ทำการสุ่มตัวอย่าง  $x_1, x_2, x_3, \dots, x_n$  การทดสอบสมมติฐานเพื่อพิสูจน์ว่า สัดส่วนตัวอย่างที่สนใจ  $p$  มีค่าเท่ากับค่าใดๆ กำหนดให้เป็น  $p_0$  ที่ระดับนัยสำคัญ  $\alpha$  สามารถตั้งสมมติฐานได้ดังนี้

$$H_0 : p = p_0$$

$$H_1 : p \neq p_0$$

ตัวสถิติเพื่อทดสอบ คือ

$$Z_0 = \begin{cases} \frac{(x+0.5) - np_0}{\sqrt{np_0(1-p_0)}} & x < np_0 \\ \frac{(x+0.5) - np_0}{\sqrt{np_0(1-p_0)}} & x > np_0 \end{cases}$$

(ผก 75)

เมื่อเขตวิกฤต คือ

$$|Z_0| > Z_{\alpha/2}$$

สำหรับกรณีของการทดสอบด้านเดียว สามารถตั้งสมมติฐานได้ดังนี้

$$H_0 : p = p_0$$

$$H_1 : p < p_0$$

หรือ

$$H_0 : p = p_0$$

$$H_1 : p > p_0$$

ตัวสถิติทดสอบจะใช้ตัวเดียวกับการทดสอบสองด้านแต่เขตวิกฤตเมื่อ  $H_1 : p < p_0$  คือ

$$Z_0 < -Z_\alpha$$

และเขตวิกฤตเมื่อ  $H_1 : p > p_0$  คือ

$$Z_0 > Z_\alpha$$

### 3.9 การทดสอบสมมติฐานของสัดส่วนตัวอย่างที่สนใจของสองประชากร

กำหนดให้  $x_1 \sim \text{Binomial}(p_1)$  และ  $x_2 \sim \text{Binomial}(p_2)$  ทำการสุ่มตัวอย่าง  $X_{11}, X_{12}, X_{13}, \dots, X_{1n_1}$  จากประชากรของ  $x_1$  และ  $X_{21}, X_{22}, X_{23}, \dots, X_{2n_2}$  จากประชากรของ  $x_2$  คำนวณค่าสัดส่วนตัวอย่างที่สนใจ  $\hat{p}_1$  และ  $\hat{p}_2$  การทดสอบสมมติฐานเพื่อพิสูจน์ว่าสัดส่วนตัวอย่างที่สนใจ  $p_1$  และ  $p_2$  มีค่าเท่ากันที่ระดับนัยสำคัญ  $\alpha$  สามารถตั้งสมมติฐานได้ดังนี้

$$H_0 : p = p_0$$

$$H_1 : p \neq p_0$$

ตัวสถิติเพื่อทดสอบ คือ

$$Z_0 = \frac{\hat{p}_1 - \hat{p}_2}{\sqrt{\hat{p}(1-\hat{p})\left(\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}\right)}} \quad (\text{ผก 76})$$

เมื่อ

$$\hat{p} = \frac{n_1 \hat{p}_1 + n_2 \hat{p}_2}{n_1 + n_2} \quad (\text{ผก 77})$$

เมื่อเขตวิกฤต คือ

$$|Z_0| > Z_{\alpha/2}$$

สำหรับกรณีของการทดสอบด้านเดียว สามารถตั้งสมมติฐานได้ดังนี้

$$H_0 : p_1 = p_2$$

$$H_1 : p_1 < p_2$$

หรือ

$$H_0 : p_1 = p_2$$

$$H_1 : p_1 > p_2$$

ตัวสถิติเพื่อทดสอบจะใช้ตัวเดียวกับการทดสอบสองด้านแต่เขตวิกฤตเมื่อ  $H_1 : p_1 < p_2$

$$Z_0 < -Z_\alpha$$

และเขตวิกฤตเมื่อ  $H_1 : p > p_0$  คือ

$$Z_0 > Z_\alpha$$

### 3.10 การทดสอบสมมติฐานของอัตราการเกิดเหตุการณ์ที่สนใจ $\lambda$

กำหนดให้  $x \sim \text{Poisson}(\lambda)$  ทำการสุ่มตัวอย่าง  $x_1, x_2, x_3, \dots, x_n$  และคำนวณค่าเฉลี่ยตัวอย่าง  $\bar{x}$  จากทฤษฎีแนวโน้มนำสู่ศูนย์กลางจะได้ว่า  $\bar{x} \sim N(\lambda, \lambda/n)$  การทดสอบสมมติฐานเพื่อพิสูจน์ว่า อัตราการเกิดเหตุการณ์ที่สนใจ  $\lambda$  มีค่าเท่ากับค่าใดๆ กำหนดให้เป็น  $\lambda_0$  ที่ระดับนัยสำคัญ  $\alpha$  สามารถตั้งสมมติฐานได้ดังนี้

$$H_0 : \lambda = \lambda_0$$

$$H_1 : \lambda \neq \lambda_0$$

ตัวสถิติเพื่อทดสอบ คือ

$$Z_0 = \frac{\bar{x} - \lambda_0}{\sqrt{\lambda_0/n}}$$

(ผก 78)

เมื่อเขตวิกฤต คือ

$$|Z_0| > Z_{\alpha/2}$$

สำหรับกรณีของการทดสอบด้านเดียว สามารถตั้งสมมติฐานได้ดังนี้

$$H_0 : \lambda = \lambda_0$$

$$H_1 : \lambda < \lambda_0$$

หรือ

$$H_0 : \lambda = \lambda_0$$

$$H_1 : \lambda < \lambda_0$$

ตัวสถิติเพื่อทดสอบจะใช้ตัวเดียวกับการทดสอบสองด้านแต่เขตวิกฤตเมื่อ  $H_1 : \lambda < \lambda_0$  คือ

$$Z_0 < -Z_\alpha$$

และเขตวิกฤตเมื่อ  $H_1 : \lambda < \lambda_0$  คือ


$$Z_0 > Z_\alpha$$

**STANDARD STATISTICAL TABLES**

**1. Areas under the Normal Distribution**

The table gives the cumulative probability up to the standardised normal value  $z$  i.e.

$$P(Z < z) = \int_{-\infty}^z \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \exp(-\frac{1}{2}z^2) dz$$

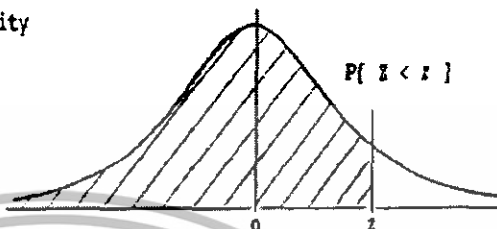

| $z$ | 0.00   | 0.01   | 0.02   | 0.03   | 0.04   | 0.05   | 0.06   | 0.07   | 0.08   | 0.09   |
|-----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 0.0 | 0.5000 | 0.5040 | 0.5080 | 0.5120 | 0.5159 | 0.5199 | 0.5239 | 0.5279 | 0.5319 | 0.5359 |
| 0.1 | 0.5398 | 0.5438 | 0.5478 | 0.5517 | 0.5557 | 0.5596 | 0.5636 | 0.5675 | 0.5714 | 0.5753 |
| 0.2 | 0.5793 | 0.5832 | 0.5871 | 0.5910 | 0.5948 | 0.5987 | 0.6026 | 0.6064 | 0.6103 | 0.6141 |
| 0.3 | 0.6179 | 0.6217 | 0.6255 | 0.6293 | 0.6331 | 0.6368 | 0.6406 | 0.6443 | 0.6480 | 0.6517 |
| 0.4 | 0.6554 | 0.6591 | 0.6628 | 0.6664 | 0.6700 | 0.6736 | 0.6772 | 0.6808 | 0.6844 | 0.6879 |
| 0.5 | 0.6915 | 0.6950 | 0.6985 | 0.7019 | 0.7054 | 0.7088 | 0.7123 | 0.7157 | 0.7190 | 0.7224 |
| 0.6 | 0.7257 | 0.7291 | 0.7324 | 0.7357 | 0.7389 | 0.7422 | 0.7454 | 0.7486 | 0.7517 | 0.7549 |
| 0.7 | 0.7580 | 0.7611 | 0.7642 | 0.7673 | 0.7704 | 0.7734 | 0.7764 | 0.7794 | 0.7823 | 0.7854 |
| 0.8 | 0.7881 | 0.7910 | 0.7939 | 0.7967 | 0.7995 | 0.8023 | 0.8051 | 0.8078 | 0.8106 | 0.8133 |
| 0.9 | 0.8159 | 0.8186 | 0.8212 | 0.8238 | 0.8264 | 0.8289 | 0.8315 | 0.8340 | 0.8365 | 0.8389 |
| 1.0 | 0.8413 | 0.8438 | 0.8461 | 0.8485 | 0.8508 | 0.8531 | 0.8554 | 0.8577 | 0.8599 | 0.8621 |
| 1.1 | 0.8643 | 0.8665 | 0.8686 | 0.8708 | 0.8729 | 0.8749 | 0.8770 | 0.8790 | 0.8804 | 0.8830 |
| 1.2 | 0.8849 | 0.8869 | 0.8888 | 0.8907 | 0.8925 | 0.8944 | 0.8962 | 0.8980 | 0.8997 | 0.9015 |
| 1.3 | 0.9032 | 0.9049 | 0.9066 | 0.9082 | 0.9099 | 0.9115 | 0.9131 | 0.9147 | 0.9162 | 0.9177 |
| 1.4 | 0.9192 | 0.9207 | 0.9222 | 0.9236 | 0.9251 | 0.9265 | 0.9279 | 0.9292 | 0.9306 | 0.9319 |
| 1.5 | 0.9332 | 0.9345 | 0.9357 | 0.9370 | 0.9382 | 0.9394 | 0.9406 | 0.9418 | 0.9429 | 0.9441 |
| 1.6 | 0.9452 | 0.9463 | 0.9474 | 0.9484 | 0.9495 | 0.9505 | 0.9515 | 0.9525 | 0.9535 | 0.9545 |
| 1.7 | 0.9554 | 0.9564 | 0.9573 | 0.9582 | 0.9591 | 0.9599 | 0.9608 | 0.9616 | 0.9625 | 0.9633 |
| 1.8 | 0.9641 | 0.9649 | 0.9656 | 0.9664 | 0.9671 | 0.9678 | 0.9686 | 0.9693 | 0.9699 | 0.9706 |
| 1.9 | 0.9713 | 0.9719 | 0.9726 | 0.9732 | 0.9738 | 0.9744 | 0.9750 | 0.9756 | 0.9761 | 0.9767 |
| 2.0 | 0.9773 | 0.9778 | 0.9783 | 0.9788 | 0.9793 | 0.9798 | 0.9803 | 0.9808 | 0.9812 | 0.9817 |
| 2.1 | 0.9821 | 0.9826 | 0.9830 | 0.9834 | 0.9838 | 0.9842 | 0.9846 | 0.9850 | 0.9854 | 0.9857 |
| 2.2 | 0.9861 | 0.9865 | 0.9868 | 0.9871 | 0.9874 | 0.9878 | 0.9881 | 0.9884 | 0.9887 | 0.9890 |
| 2.3 | 0.9893 | 0.9896 | 0.9898 | 0.9901 | 0.9904 | 0.9906 | 0.9909 | 0.9911 | 0.9913 | 0.9916 |
| 2.4 | 0.9918 | 0.9920 | 0.9922 | 0.9924 | 0.9927 | 0.9929 | 0.9931 | 0.9932 | 0.9934 | 0.9936 |
| 2.5 | 0.9938 | 0.9940 | 0.9941 | 0.9943 | 0.9945 | 0.9946 | 0.9948 | 0.9949 | 0.9951 | 0.9952 |
| 2.6 | 0.9953 | 0.9955 | 0.9956 | 0.9957 | 0.9959 | 0.9960 | 0.9961 | 0.9962 | 0.9963 | 0.9964 |
| 2.7 | 0.9965 | 0.9966 | 0.9967 | 0.9968 | 0.9969 | 0.9970 | 0.9971 | 0.9972 | 0.9973 | 0.9974 |
| 2.8 | 0.9974 | 0.9975 | 0.9976 | 0.9977 | 0.9977 | 0.9978 | 0.9979 | 0.9980 | 0.9980 | 0.9981 |
| 2.9 | 0.9981 | 0.9982 | 0.9982 | 0.9983 | 0.9984 | 0.9984 | 0.9985 | 0.9985 | 0.9986 | 0.9986 |
| $z$ | 3.00   | 3.10   | 3.20   | 3.30   | 3.40   | 3.50   | 3.60   | 3.70   | 3.80   | 3.90   |
| $P$ | 0.9986 | 0.9990 | 0.9993 | 0.9995 | 0.9997 | 0.9998 | 0.9998 | 0.9999 | 0.9999 | 1.0000 |

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้