



T119347

การพัฒนาเครื่องอัดรีดขึ้นรูปพลาสติกเพื่อศึกษาปัจจัย  
ที่มีผลต่ออัตราการอัดรีด

THE DEVELOPMENT OF THE EXTRUDER MACHINE FOR  
STUDYING THE OUTPUT RATE BY VARYING THE  
PROCESSING PARAMETERS



นางสาวพิริญา วารีพัฒน์

MISS PHIRIYA WAREEPAT

นายศวรรรณ ปราชญโยธิน

MR. YOSSAWAT PRACHAYAYOTHIN

นางสาวรัชชณี จันทร์สุขจำเริญ

MISS RATCHANEE JANSUKJUMROEN

เลขหมู่.....  
เลขทะเบียน 119347  
วัน,เดือน,ปี. - 7 S.A. 2554

12/26/657  
b.....  
i.....

ปริญญานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหกรรม


คณะวิศวกรรมศาสตร์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ปีการศึกษา 2553

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

**THE DEVELOPMENT OF THE EXTRUDER MACHINE FOR  
STUDYING THE OUTPUT RATE BY VARYING THE  
PROCESSING PARAMETERS**

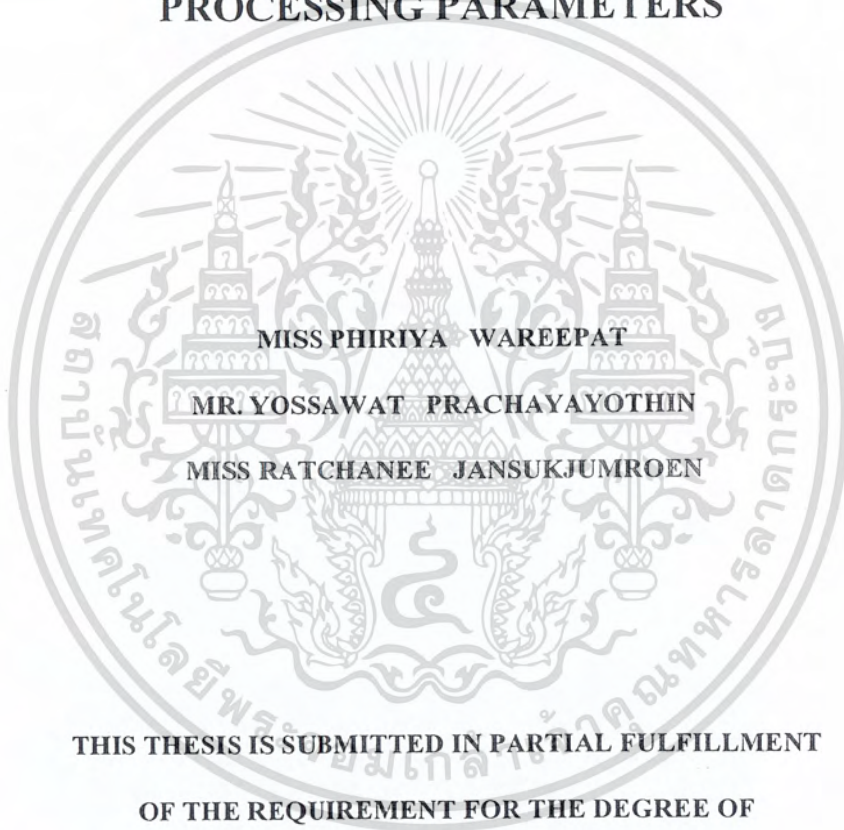

**MISS PHIRIYA WAREEPAT**

**MR. YOSSAWAT PRACHAYAYOTHIN**

**MISS RATCHANEE JANSUKJUMROEN**

**THIS THESIS IS SUBMITTED IN PARTIAL FULFILLMENT  
OF THE REQUIREMENT FOR THE DEGREE OF  
BACHELOR OF ENGINEERING IN INDUSTRIAL ENGINEERING  
FACULTY OF ENGINEERING  
KING MONGKUT'S INSTITUTE OF TECHNOLOGY LADKRABANG  
ACADEMIC YEAR 2010**

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

คณะวิศวกรรมศาสตร์  
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  
ใบรับรองปริญญาโท

หัวข้อปริญญาโท

การพัฒนาเครื่องอัดรีดขึ้นรูปพลาสติกเพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่ออัตราการอัดรีด  
The Development of The Extruder Machine for Studying The Output Rate by  
Varying The Processing Parameters

นักศึกษา

|                             |              |          |
|-----------------------------|--------------|----------|
| นางสาวพริษา วารีพัฒน์       | รหัสประจำตัว | 50011109 |
| นายศรธรณ์ ปราชญ์โยธิน       | รหัสประจำตัว | 50011246 |
| นางสาวรัชณี จันทร์สุขจำเริญ | รหัสประจำตัว | 50011291 |

หลักสูตร

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหกรรม

อาจารย์ผู้ควบคุมปริญญาโท

(ดร. วิภู ศรีสืบสาย)

(รศ.พรศักดิ์ อรรถวานิช)

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

หัวข้อปริญญานิพนธ์ การพัฒนาเครื่องอัดรีดขึ้นรูปพลาสติกเพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่ออัตราการอัดรีด  
นักศึกษา นางสาวพิริญา วาริพัฒน์  
นายชววรรษน์ ปราชญ์โยธิน  
นางสาวรัตชนิ จันทร์สุขจำเริญ  
หลักสูตร วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหกรรม  
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  
ปีการศึกษา 2553  
อาจารย์ผู้ควบคุมปริญญานิพนธ์ ดร. วิภู ศรีสืบสาย  
รศ.พรศักดิ์ อรรธวานิช

### บทคัดย่อ

โครงการนี้เป็นการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่ออัตราการผลิตเส้นพลาสติกเป็นเส้นยาวต่อเนื่อง โดยทำการพัฒนาเครื่องอัดรีดขึ้นรูปจากเครื่องเดิมที่มีอยู่ที่ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหกรรม วัตถุประสงค์ที่ใช้ในการผลิตเป็นพลาสติกประเภทเทอร์โมพลาสติก ชนิดโพลิโพรพิลีน หลักการทำงานของเครื่องจะใช้กำลังจากมอเตอร์ส่งกำลัง ผ่านชุดเกียร์ทดเพื่อลดความเร็วรอบและส่งถ่ายกำลังไปยังสกรูเพื่อป้อนพลาสติก ซึ่งหมุนอยู่ในกระบอบกลอม ภายนอกของกระบอบกลอมติดตั้งฮีตเตอร์ชนิดรีดท่อ แบ่งเป็น 3 ช่วงคือ ส่วนป้อน ส่วนหลอมอัด และส่วนส่ง โดยแต่ละช่วงมีการตั้งอุณหภูมิให้ความร้อนที่แตกต่างกัน การควบคุมความร้อนใช้ตัวควบคุมอุณหภูมิควบคุมฮีตเตอร์แต่ละตัว โดยมีตัววัดอุณหภูมิตรวจสอบอุณหภูมิแล้วส่งสัญญาณไปยังตัวควบคุมอุณหภูมิ เพื่อทำการตัดหรือต่อการทำงานของฮีตเตอร์ให้ได้ตามอุณหภูมิที่ตั้งไว้ เมื่อได้ชิ้นงานเส้นพลาสติกออกมาแล้วจึงนำชิ้นงานที่ได้มาทำการศึกษาอัตราการอัดรีดพลาสติกจากปัจจัยความสัมพันธ์ระหว่างผลผลิตกับความเร็วยรอบของสกรู และผลผลิตกับอุณหภูมิในการหลอมเหลว เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนากระบวนการผลิตเส้นพลาสติกจากเครื่องอัดรีดขึ้นรูป จากการทดลองพบว่าเมื่ออุณหภูมิหลอมเหลวคงที่ ความเร็วยรอบของสกรูเพิ่มขึ้น จะทำให้ผลผลิตเพิ่มขึ้น และเมื่อความเร็วยรอบของสกรูคงที่แต่เปลี่ยนค่าอุณหภูมิการหลอมเหลว ผลผลิตที่ได้จะไม่เปลี่ยนแปลง

**Thesis Title** The Development of The Extruder Machine for Studying The Output Rate by Varying The Processing Parameters

**Student** Miss Phiriya Wareepat  
Mr. Yossawat Prachayayothin  
Miss Ratchanee Jansukjumroen

**Degree** Bachelor of Engineering in Industrial Engineering  
King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang

**Academic** 2010

**Thesis Advisor** Dr. Wipoo Sriseubsai  
Asst. Prof. Pornsak Attavanich

### ABSTRACT

This project was concerned about the output rate of the extrusion by varying the processing parameters. The extruder machine was developed from the old machine in Industrial Engineering Dept. KMITL. The polypropylene was used to perform the experiment. The screw of extruder was rotated by the power of electric motor that connected to the gear box in order to transfer the torque and stepped down the rotational speed. The heater bands were installed outside surface of the barrel. The general purpose screw which had three zones, feed zone, transition zone and metering zone, was used to perform the experiment. Each section had thermocouple to control the temperature through the temperature controller. The experiment was performed with two factors, screw speed and melt temperature and the response was the output rate. The results showed that when screw speed increased, the output rate was increased. The melt temperature was not effect to the output rate.

## กิตติกรรมประกาศ

ปริญญาานิพนธ์เรื่อง การพัฒนาเครื่องอัดรีดขึ้นรูปพลาสติกเพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่ออัตราการอัดรีด สามารถสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีทั้งที่มีปัญหาและอุปสรรคในการทำงานมากมายนั้น กลุ่มผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณบุคคลทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ซึ่งส่งผลให้ปริญญาานิพนธ์นี้เสร็จสมบูรณ์ ดังนี้

ดร. วิภู ศรีสืบสาย อาจารย์ที่ปรึกษาปริญญาานิพนธ์ กลุ่มผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูง สำหรับการให้โอกาสในการศึกษาปริญญาานิพนธ์ฉบับนี้ รวมทั้งการให้ความรู้ คำแนะนำ ความช่วยเหลือในทุกๆ ด้านตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา

รศ. พรศักดิ์ อรรถวานิช อาจารย์ที่ปรึกษาปริญญาานิพนธ์ กลุ่มผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูง สำหรับการให้โอกาสในการศึกษาปริญญาานิพนธ์ฉบับนี้ รวมทั้งการให้คำแนะนำต่างๆ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา

ดร. อุดม จันทร์จรัสสุข กลุ่มผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูง สำหรับความรู้ คำแนะนำ และความช่วยเหลือทุกๆ ด้าน

สุดท้ายนี้ขอขอบคุณเพื่อนๆ สำหรับความช่วยเหลือจนทำให้ปริญญาานิพนธ์สำเร็จลุล่วง

นางสาวพิริญา วารีพัฒน์  
นายสุวรรณ ปรากฏโยธิน  
นางสาวรัชชณี จันทร์สุขจำเริญ

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

## สารบัญ

|  | หน้า |
|--|------|
| บทคัดย่อภาษาไทย.....   | ก    |
| บทคัดย่อภาษาอังกฤษ.....                                      | ข    |
| กิตติกรรมประกาศ.....   | ค    |
| สารบัญ.....  | ง    |
| สารบัญตาราง.....   | ฉ    |
| สารบัญรูป.....   | ช    |
| <b>บทที่ 1 บทนำ</b>  |      |
| 1.1 ความสำคัญของโครงการ.....                                 | 1    |
| 1.2 วัตถุประสงค์.....  | 1    |
| 1.3 ขอบเขตของโครงการ.....                                    | 2    |
| 1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ.....                           | 2    |
| <b>บทที่ 2 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง</b>                            |      |
| 2.1 นิยาม.....   | 3    |
| 2.2 หลักการทำงานของเครื่องอัดรีดขึ้นรูป.....                 | 3    |
| 2.3 ส่วนประกอบของเครื่องอัดรีดขึ้นรูป.....                   | 3    |
| 2.4 อุปกรณ์ประกอบหลังการอัดรีดขึ้นรูป.....                   | 18   |
| 2.5 การให้ความร้อนและการควบคุมอุณหภูมิของการหลอมพลาสติก..... | 22   |
| 2.6 อุปกรณ์ทางไฟฟ้า.....                                     | 35   |
| 2.7 ระบบควบคุมความเร็ว.....                                  | 53   |
| 2.8 คุณสมบัติการไหลของพลาสติก หรือรีโอโลยี.....              | 56   |
| 2.9 พลาสติกที่ใช้ในการอัดรีดขึ้นรูป.....                     | 70   |
| 2.10 การหาผลลัพท์ของกระบวนการ.....                           | 72   |

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

## สารบัญ (ต่อ)

|  | หน้า       |
|--|------------|
| <b>บทที่ 3</b> ขั้นตอนและวิธีการดำเนินงาน                    |            |
| 3.1 วัสดุที่ใช้ในการทดลอง.....                               | 74         |
| 3.2 อุปกรณ์ที่ใช้ในการดำเนินงาน.....                         | 75         |
| 3.2.1 อุปกรณ์ทางไฟฟ้า.....                                   | 75         |
| 3.2.2 อุปกรณ์ทางกล.....                                      | 75         |
| 3.3 ขั้นตอนการดำเนินงาน.....                                 | 77         |
| 3.3.1 ส่วนประกอบต่างๆของเครื่องอัดรีดขึ้นรูป.....            | 78         |
| 3.3.2 ออกแบบระบบและ โครงสร้าง.....                           | 81         |
| 3.3.3 การคำนวณเพื่อเลือกอุปกรณ์ที่เหมาะสม.....               | 84         |
| 3.3.4 การคำนวณเพื่อหาผลลัพท์ของกระบวนการผลิต.....            | 86         |
| 3.3.5 การประกอบชิ้นส่วนต่างๆ เข้ากับโครงโต๊ะ.....            | 89         |
| <b>บทที่ 4</b> ผลการดำเนินงาน                                |            |
| 4.1 บทนำ.....  | 90         |
| 4.1.1 ขั้นตอนการทำงาน.....                                   | 90         |
| 4.2 การทดสอบเพื่อทำการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่ออัตราการผลิต..... | 93         |
| 4.2.1 ผลการทดลอง.....  | 94         |
| <b>บทที่ 5</b> สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ                   |            |
| 5.1 สรุปผลการทดลอง.....                                      | 99         |
| 5.2 ข้อเสนอแนะ.....  | 99         |
| <b>บรรณานุกรม.....</b>                                       | <b>101</b> |
| <b>ภาคผนวก.....</b>  | <b>103</b> |

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

## สารบัญตาราง

|   | หน้า |
|---|------|
| ตารางที่ 2.1 คุณสมบัติเปรียบเทียบเทอร์โมคัปเปิลแบบมาตรฐาน Type ต่างๆ.....                       | 26   |
| ตารางที่ 2.2 ชนิดของเทอร์โมคัปเปิลกับเงื่อนไขบรรยากาศที่เหมาะสม.....                            | 28   |
| ตารางที่ 2.3 ข้อดีและข้อเสียของเทอร์โมคัปเปิลแต่ละชนิด.....                                     | 29   |
| ตารางที่ 2.4 ขนาดกระแสของสายไฟฟ้าชนิดวีเอเอฟ.....   | 48   |
| ตารางที่ 2.5 ความเร็วรอบของมอเตอร์ตามความถี่และขั้วแม่เหล็ก.....                                | 55   |
| ตารางที่ 2.6 ความหนืดของวัสดุชนิดต่างๆ.....   | 57   |
| ตารางที่ 2.7 พลาสติกที่ใช้ในกระบวนการอัดรีดขึ้นรูป.....   | 70   |
| ตารางที่ 4.1 ผลผลิตที่อุณหภูมิ 190 องศาเซลเซียส ณ ความเร็วรอบต่างๆ.....                         | 94   |
| ตารางที่ 4.2 ผลผลิตที่อุณหภูมิ 210 องศาเซลเซียส ณ ความเร็วรอบต่างๆ.....                         | 94   |
| ตารางที่ 4.3 ผลผลิตที่อุณหภูมิ 240 องศาเซลเซียส ณ ความเร็วรอบต่างๆ.....                         | 95   |
| ตารางที่ 4.4 ค่าเฉลี่ยผลผลิตที่อุณหภูมิและความเร็วรอบต่างๆ.....                                 | 95   |
| ตารางที่ 4.5 เปรียบเทียบผลผลิตของการอัดรีดขึ้นรูปจากทางทฤษฎีกับการทดลอง ณ ความเร็วรอบต่างๆ..... | 96   |

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

## สารบัญรูป

### หน้า

|  |    |
|--|----|
| รูปที่ 2.1 เครื่องอัดรีดขึ้นรูป.....   | 4  |
| รูปที่ 2.2 แบ่งสกรูออกเป็น 3 ช่วง.....   | 4  |
| รูปที่ 2.3 กราฟความดันของสกรูที่มีช่วงไล่ก้ำช.....                                       | 6  |
| รูปที่ 2.4 ความดันของพลาสติกหลอมที่ส่วนต่างๆของสกรู.....                                 | 6  |
| รูปที่ 2.5 กรรมวิธีหลอมตัวในกระบอกหลอม.....  | 7  |
| รูปที่ 2.6 ขนาดต่างๆของเกลียวหนอน.....   | 8  |
| รูปที่ 2.7 แรงที่กระทำกับภาชนะความดัน.....   | 9  |
| รูปที่ 2.8 แรงที่ทำให้ภาชนะความดันยืดออกตามแนวแกน.....                                   | 9  |
| รูปที่ 2.9 แรงที่ทำให้ภาชนะความดันยืดออกตามแนวรัศมี.....                                 | 10 |
| รูปที่ 2.10 ลักษณะการเชื่อมแนวของเพล.....  | 12 |
| รูปที่ 2.11 คัปปลิงแบบรับแรงเฉือน.....   | 12 |
| รูปที่ 2.12 อุปกรณ์ประกอบของการอัดรีดขึ้นรูปท่อและ โพรไฟล์.....                          | 19 |
| รูปที่ 2.13 อุปกรณ์ดึงขึ้นงานแบบดินตะข.....  | 21 |
| รูปที่ 2.14 เครื่องตัดพลาสติกโดยใช้ใบเลื่อย.....   | 21 |
| รูปที่ 2.15 ฮีตเตอร์ไฟฟ้าสำหรับให้ความร้อนกับกระบอกหลอม.....                             | 23 |
| รูปที่ 2.16 การประยุกต์ใช้เทอร์โมคัปเปิล.....  | 25 |
| รูปที่ 2.17 โครงสร้างของเทอร์โมคัปเปิล.....  | 27 |
| รูปที่ 2.18 ความสัมพันธ์ของแรงเคลื่อนไฟฟ้ากับอุณหภูมิของเทอร์โมคัปเปิลแบบ K.....         | 32 |
| รูปที่ 2.19 การควบคุมความร้อนโดยใช้เทอร์โมคัปเปิล.....                                   | 33 |
| รูปที่ 2.20 การควบคุมอุณหภูมิแบบ (ON/OFF temperature control).....                       | 34 |
| รูปที่ 2.21 การควบคุมอุณหภูมิแบบสัดส่วน (Proportional temperature control).....          | 34 |
| รูปที่ 2.22 การควบคุมแบบ PID (Proportional-integral-derivative temperature control)..... | 35 |
| รูปที่ 2.23 สภาวะการทำงานของรีเลย์.....  | 36 |
| รูปที่ 2.24 หน้าสัมผัสภายในของคอนแทคเตอร์.....   | 37 |
| รูปที่ 2.25 การทำงานของแมกเนติกส์คอนแทคเตอร์.....  | 38 |

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

## สารบัญรูป (ต่อ)

|  | หน้า |
|--|------|
| รูปที่ 2.26 เซอร์กิตเบรกเกอร์ สวิตช์ตัดตอนอัตโนมัติ .....  | 40   |
| รูปที่ 2.27 ลักษณะการทำงานเมื่อมีกระแสเกินไหลผ่าน .....  | 41   |
| รูปที่ 2.28 สำหรับปลดวงจรเมื่อเกิดกระแสลัดวงจรหรือมีกระแสค่าสูงๆ .....   | 41   |
| รูปที่ 2.29 วงจรวิเคราะห์กระแสเพื่อสั่งปลดวงจร .....   | 42   |
| รูปที่ 2.30 แอร์เซอร์กิตเบรกเกอร์ .....  | 43   |
| รูปที่ 2.31 มินิเอเจอร์เซอร์กิตเบรกเกอร์ .....   | 43   |
| รูปที่ 2.32 โครงสร้างและการทำงานของสวิตช์ปุ่มกดปกติเปิด .....  | 44   |
| รูปที่ 2.33 โครงสร้างและการทำงานของสวิตช์ปุ่มกดปกติปิด .....   | 45   |
| รูปที่ 2.34 โครงสร้างและการทำงานของสวิตช์ปุ่มกดปกติเปิดและปกติปิดอยู่ร่วมกัน .....   | 46   |
| รูปที่ 2.35 สายไฟชนิดวีเอเอฟ .....   | 47   |
| รูปที่ 2.36 สายไฟชนิดทีเอชดับเบิลยู .....  | 48   |
| รูปที่ 2.37 สายไฟชนิดเอ็นวายวาย .....  | 49   |
| รูปที่ 2.38 สายไฟชนิดวีซีที .....  | 50   |
| รูปที่ 2.39 การต่อแบบสตาร์ .....   | 54   |
| รูปที่ 2.40 การต่อแบบเดลตา .....   | 54   |
| รูปที่ 2.41 การไหล และการผิดรูปของของไหลนิวทอนเนียนระหว่างแผ่นกระฉาก<br>สองแผ่นเนื่องจากอิทธิพลของความเค้นเฉือน (Shear stress) ..... | 58   |
| รูปที่ 2.42 ความสัมพันธ์ระหว่างความเค้นเฉือนและอัตราเฉือน .....  | 59   |
| รูปที่ 2.43 ความสัมพันธ์ระหว่างความหนืดและอัตราเฉือนของของไหลนิวทอนเนียน 2 ชนิด .....  | 60   |
| รูปที่ 2.44 เส้นกราฟของการไหล และเส้นกราฟของความหนืดของของไหลชนิดต่างๆ .....   | 61   |
| รูปที่ 2.45 เส้นกราฟการไหลของของไหลชนิดต่างๆ .....   | 63   |
| รูปที่ 2.46 สมบัติของของไหลทริกโซทรอปิก .....  | 64   |
| รูปที่ 2.47 Hysteresis Loop ของของไหลทริกโซทรอปิก 2 ชนิด คือ ของไหล A และ B .....  | 65   |

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

## สารบัญรูป (ต่อ)

|   | หน้า |
|---|------|
| รูปที่ 2.48 สมบัติการไหลของของไหลรีโอเปคติก.....  | 65   |
| รูปที่ 2.49 แบบจำลองที่ใช้อธิบายของแข็งยืดหยุ่นอุดมคติ (สปริง) และของไหลนิวทอนเนียน(ลูกสูบ) ..... | 67   |
| รูปที่ 2.50 แบบจำลองของไหลวิสโคอีลาสติกของแมกซ์เวลล์ และวอยท์.....                                | 67   |
| รูปที่ 2.51 สมบัติการไหลของพอลิเมอร์หลอม.....   | 69   |
| รูปที่ 2.52 แรงดันในการไหลของของไหล และอัตราการรั่วไหลของของไหล.....                              | 72   |
| รูปที่ 3.1 เม็ดพลาสติกชนิดโพลีโพรพิลีน.....   | 74   |
| รูปที่ 3.2 ขั้นตอนการดำเนินงาน.....   | 77   |
| รูปที่ 3.3 เครื่องจักรรีดขึ้นรูป.....   | 78   |
| รูปที่ 3.4 กระบอกหลอม.....  | 78   |
| รูปที่ 3.5 แผงควบคุม.....   | 79   |
| รูปที่ 3.6 ชุดส่งกำลังขับ.....  | 79   |
| รูปที่ 3.7 กล่องควบคุม.....   | 80   |
| รูปที่ 3.8 แม่พิมพ์.....  | 80   |
| รูปที่ 3.9 ระบบรวมของไฟฟ้า.....   | 82   |
| รูปที่ 3.10 การต่อระบบควบคุมอุณหภูมิ.....   | 82   |
| รูปที่ 3.11 การต่อระบบควบคุมความเร็ว.....   | 83   |
| รูปที่ 3.12 แผงควบคุม.....  | 83   |
| รูปที่ 3.13 กล่องควบคุม.....  | 84   |
| รูปที่ 4.1 เปิดสวิตช์เบรกเกอร์หลักภายในกล่องควบคุม.....   | 91   |
| รูปที่ 4.2 ทำงานในส่วนของฮีดเตอร์.....  | 91   |
| รูปที่ 4.3 ตั้งค่าอุณหภูมิที่ตัวควบคุมอุณหภูมิทั้ง 4 ตัว.....                                     | 91   |
| รูปที่ 4.4 ทำงานของฮีดเตอร์จนถึงอุณหภูมิที่ตั้งค่าไว้.....  | 91   |

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

## สารบัญรูป (ต่อ)

|  | หน้า |
|--|------|
| รูปที่ 4.5 ทำงานในส่วนของมอเตอร์.....  | 91   |
| รูปที่ 4.6 ใส่เม็ดพลาสติกลงในกรวยเติมพลาสติก.....  | 91   |
| รูปที่ 4.7 ปรับค่าความเร็วรอบของมอเตอร์.....   | 92   |
| รูปที่ 4.8 ดึงเส้นพลาสติกให้ลงไปข้างอ่างหล่อเย็น.....  | 92   |
| รูปที่ 4.9 ตัดเส้นพลาสติกตรงแม่พิมพ์ด้านหน้า.....  | 92   |
| รูปที่ 4.10 ลดค่าความเร็วรอบของมอเตอร์ และกดสวิทช์ปิดทั้งในส่วนของฮีตเตอร์ และมอเตอร์.....             | 92   |
| รูปที่ 4.11 ปิดสวิทช์เบรกเกอร์หลักภายในกล่องควบคุม.....  | 92   |
| รูปที่ 4.12 ลักษณะโดยรวมของเครื่องอัดรีดขึ้นรูปพลาสติก.....  | 93   |
| รูปที่ 4.13 ความสัมพันธ์ระหว่างผลผลิตสุทธิของของไหลกับความเร็วยรอบของสกรู (รอบต่อนาที).....            | 96   |
| รูปที่ 4.13 ความสัมพันธ์ระหว่างผลผลิต (กรัม) กับอุณหภูมิหลอมเหลวพลาสติก (°C) ที่ความเร็วรอบต่างๆ.....  | 97   |
| รูปที่ 4.14 ความสัมพันธ์ระหว่างผลผลิตกับอุณหภูมิหลอมเหลวพลาสติก.....                                   | 97   |
| รูปที่ 4.15 ความสัมพันธ์ระหว่างผลผลิต (กรัม) กับความเร็วรอบของสกรู (rpm) ที่อุณหภูมิหลอมเหลวต่างๆ..... | 98   |
| รูปที่ 4.16 ความสัมพันธ์ระหว่างผลผลิต กับความเร็วรอบของสกรู.....                                       | 98   |

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

# บทที่ 1

## บทนำ

### 1.1 ความสำคัญของปัญญานิพนธ์

ปัจจุบันแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องของผลิตภัณฑ์ที่ทำจากพลาสติกนั้น ส่งผลให้ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์จากพลาสติกพยายามปรับปรุงระบบการผลิตเพื่อเพิ่มกำลังการผลิตให้มากขึ้น สาเหตุที่แนวโน้มในการนำพลาสติกมาใช้เพิ่มมากขึ้นเนื่องมาจากพลาสติกมีราคาถูก น้ำหนักเบา ยืดหยุ่นขึ้นรูปเพื่อผลิตออกมาเป็นชิ้นงาน และสามารถนำมาใช้แทนทรัพยากรธรรมชาติได้ดี การอัดขึ้นรูปพลาสติกจะเริ่มจากการนำเม็ดพลาสติก หรือพลาสติกที่ใช้แล้วมาใช้ในการขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ที่ต้องการ เครื่องอัดรีดจะประกอบไปด้วย สกรูเดี่ยว (single screw extruder) ซึ่งเป็นตัวขับเคลื่อนเม็ดพลาสติกให้ผ่านแม่พิมพ์ออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ แม่พิมพ์เป็นตัวกำหนดลักษณะของผลิตภัณฑ์ กระจบอกและสกรูจะประกอบกันเป็นชุดหลอมพลาสติก และมอเตอร์ไฟฟ้า จะเป็นตัวที่ใช้ในการส่งกำลังขับเคลื่อนเครื่องอัดรีดขึ้นรูป

เนื่องจากปัญญานิพนธ์ที่ทำการนำชิ้นส่วนของเครื่องอัดรีดขึ้นรูปพลาสติกที่มีอยู่มาทำการสร้างใหม่ ซึ่งเป็นเครื่องจากปัญญานิพนธ์ของภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหกรรม ปี 2545 เนื่องด้วยการเสื่อมสภาพเครื่องจึงชำรุดเสียหาย ไม่มีคุณสมบัติที่จะนำมาใช้งานได้ และด้วยเครื่องที่มีจากปี 2545 เป็นเครื่องที่ขาดคุณสมบัติไม่สามารถใช้งานได้จริง เนื่องจากทางภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหกรรมยังไม่มีอุปกรณ์ที่จะให้นักศึกษาทำการเรียนรู้และศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการแปรรูปพลาสติก ซึ่งเครื่องอัดรีดขึ้นรูปในอุตสาหกรรมเป็นเครื่องขึ้นรูปขนาดใหญ่และมีราคาสูง ทางกลุ่มจึงนำความรู้ที่ได้จากการศึกษามาประยุกต์ทำการออกแบบ และสร้างเครื่องอัดรีดขึ้นรูปพลาสติกที่มีขนาดเล็กและมีต้นทุนที่ไม่สูงมาก เพื่อรูปแบบที่หลากหลายและประโยชน์ใช้สอยที่มากขึ้น เครื่องอัดรีดขึ้นรูปพลาสติกที่สร้างขึ้นมานี้ ยังสามารถที่จะนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ทางการศึกษาเกี่ยวกับคุณสมบัติของพลาสติกและทฤษฎีทางกลที่ใช้ด้วย

### 1.2 วัตถุประสงค์ของปัญญานิพนธ์

- 1.2.1 เพื่อศึกษาโครงสร้างและหลักการทำงานเครื่องอัดรีดขึ้นรูป
- 1.2.2 เพื่อสร้างเครื่องอัดรีดขึ้นรูปให้สามารถใช้งานได้
- 1.2.3 เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่ออัตราการอัดรีด คือ ความเร็วรอบของสกรู และอุณหภูมิหลอมเหลวพลาสติก


เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

### 1.3 ขอบเขตของของปริญญาณิพนธ์

- 1.3.1 สามารถควบคุมความเร็วรอบของสกรูได้ ตั้งแต่ 0 ถึง 70 รอบต่อนาที
- 1.3.2 สามารถควบคุมอุณหภูมิการหลอมเหลวของพลาสติกได้ ตั้งแต่ 190 ถึง 240 องศาเซลเซียส ความคลาดเคลื่อนของอุณหภูมิ  $\pm 2$  องศาเซลเซียส
- 1.3.3 มีจอแสดงสถานะค่าความเร็วรอบของสกรู และอุณหภูมิการหลอมเหลว
- 1.3.4 วัสดุที่ใช้ในการทดสอบคือ พอลิโพรพิลีน

### 1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

- 1.4.1 ทำให้เครื่องอัดรีดขึ้นรูปพลาสติกสามารถนำมาเป็นสื่อการเรียนการสอน
- 1.4.2 ทำให้ทราบผลของปัจจัยทางด้านความเร็วรอบและอุณหภูมิในการหลอมเหลวพลาสติกว่ามีผลอย่างไรต่ออัตราการผลิต

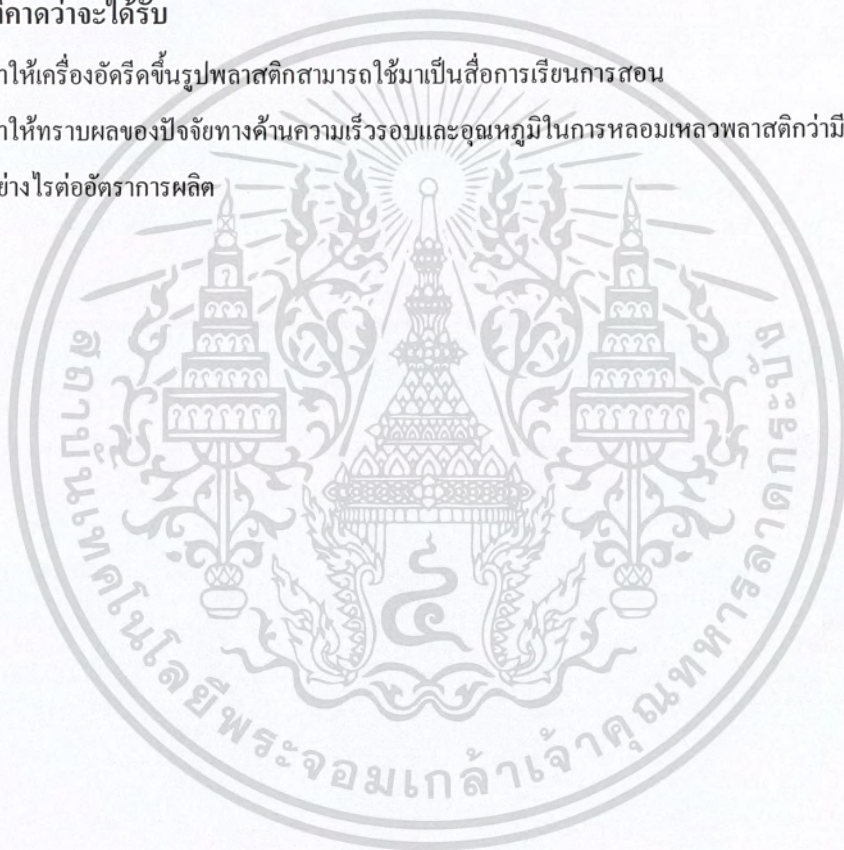

## บทที่ 2

### ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

#### 2.1 นิยาม

กระบวนการเอกซ์ทรูชัน หรือกระบวนการอัดรีดขึ้นรูป (Extrusion) หมายถึง การผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกที่ยาวต่อเนื่องกัน โดยจะเปลี่ยนเม็ดหรือผงของพลาสติกให้เกิดการหลอมเหลว โดยการให้พลังงานความร้อนจากภายนอก และความร้อนจากภายในที่มาจากแรงเสียดทาน โดยกรรมวิธีอัดรีดผ่านหัวดาย จากนั้นพลาสติกจะถูกทำให้คงรูปโดยผ่านไปยังอ่างหล่อเย็น ซึ่งผลิตภัณฑ์ที่ได้จากกระบวนการจะเป็นผลิตภัณฑ์จำพวกท่อ เส้นใย พิล์ม และโปรไฟล์ต่างๆ


#### 2.2 หลักการทำงานของเครื่องอัดรีดขึ้นรูป

กระบวนการอัดรีดขึ้นรูปเป็นกระบวนการต่อเนื่องใช้สำหรับผลิตผลิตภัณฑ์จำพวกท่อ เส้นใย พิล์ม และ profile ต่างๆ วัสดุเทอร์โมพลาสติกจะอยู่ในรูปของผง ชัน หรือเป็นเม็ด [1] เม็ดพลาสติกจะถูกป้อนเข้าไปยังส่วนของกรวยเติมพลาสติก (hopper) ซึ่งประกอบอยู่ด้านบนของกระบอกล้อม จากนั้นเม็ดพลาสติกจะถูกส่งต่อไปยังช่องว่างของสกรูซึ่งอยู่ในกระบอกล้อม (barrel) โดยสกรูจะทำหน้าที่ในการหมุนอัดหลอมและการผสมเม็ดพลาสติก การเปลี่ยนเม็ดพลาสติกให้เป็นพลาสติกหลอมเหลวจะทำโดยการให้พลังงานความร้อนจากภายนอกที่มาจากตัวให้ความร้อน (heater) และความร้อนจากภายในที่มาจากแรงเสียดทาน แล้วจึงดันพลาสติกเหลวออกไปยังหัวดาย (die) ทางด้านหน้า จากนั้นพลาสติกเหลวจะถูกส่งผ่านไปยังอ่างหล่อเย็นเพื่อให้พลาสติกเกิดการคงรูป

#### 2.3 ส่วนประกอบของเครื่องอัดรีดขึ้นรูป

เครื่องอัดรีดขึ้นรูปสกรูเดี่ยว (Single Screw Extruder) ประกอบด้วยมอเตอร์ขับเคลื่อน เพื่อทดความเร็ว กระบอกล้อม (barrel) พร้อมสกรู (screw) ประกอบอยู่ภายใน และกรวยเติมพลาสติก ดังรูปที่ 2.1

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

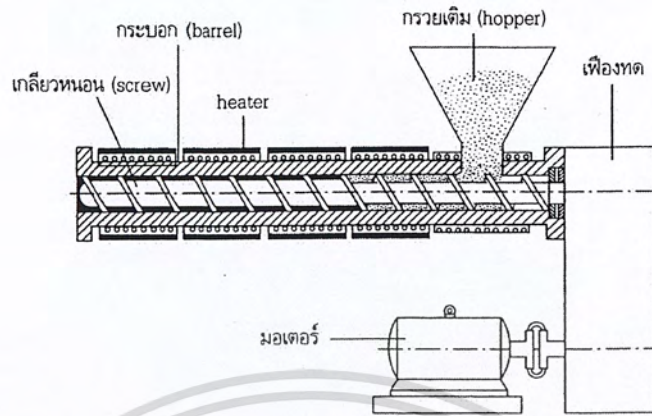


รูปที่ 2.1 เครื่องอัดรีดขึ้นรูป (extruder) [2]

รอบๆ กระบอกจะมีฮีตเตอร์แบบแผ่นหุ้มอยู่รอบๆ ซึ่งสามารถตั้งอุณหภูมิของแต่ละช่วงได้ตามต้องการ ทุกชั้นตอนที่มีการให้ความร้อนส่วนมากจะมีอุปกรณ์หล่อเย็นประกอบอยู่ด้วยเสมอ เพื่อให้สามารถควบคุมอุณหภูมิให้คงที่แน่นอนได้ ในเขตใกล้กับกรวยเติมพลาสติกขณะทำงานจะต้องหล่อเย็น ทั้งนี้เพื่อป้องกันพลาสติกหลอมตรงช่องเข้าร่องที่โคนสกรู ซึ่งจะทำให้ป้อนพลาสติกเข้าได้ไม่เต็มที่ [2]

### 2.3.1 สกรู (Screw)

เป็นส่วนสำคัญที่สุดของเครื่องอัดรีดขึ้นรูป ซึ่งจะต้องการความละเอียดรอบคอบในการออกแบบ สกรูมักถูกแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ ส่วนป้อน ส่วนหลอมอัด และส่วนส่ง แสดงดังรูปที่ 2.2

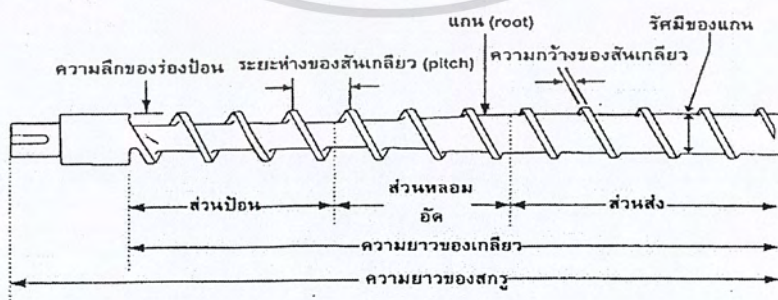

รูปที่ 2.2 แบ่งสกรูออกเป็น 3 ช่วง [3]

### 2.3.1.1 ส่วนป้อน (Feed zone)

ส่วนป้อนของสกรูเป็นส่วนที่มีความลึกของร่องสกรูมากที่สุด และเป็นส่วนที่ประกอบด้วยเกลียวในช่วงแรกซึ่งมีระยะสั้น มีหน้าที่หลัก คือ การดึงเม็ดหรือผงพลาสติกจากกรวยเติมพลาสติกลงในกระบอกรวมให้ความร้อนแก่พลาสติก และทำให้เกิดส่วนผสมของพลาสติกนอกจากนี้ยังทำหน้าที่ในการส่งพลาสติกไปยังส่วนต่อไปของสกรู การออกแบบสกรูในส่วนนี้ ความสำคัญ คือ ต้องออกแบบให้ลึกและความยาวร่องของสกรูในส่วนนี้สามารถบรรจุพลาสติกได้มากพอที่จะส่งพลาสติกไปยังส่วนต่อไป


สำหรับเครื่องอัดรีดขึ้นรูปแบบสกรูเดี่ยว การนำพลาสติกเข้าจะเกิดขึ้นในช่วงที่พลาสติกยังแข็งอยู่ เนื่องจากแรงเสียดทานระหว่างพลาสติก ผันของกระบอกรวม และสกรูอาศัยหลักการที่ว่า สัมประสิทธิ์ความฝืดของสกรูกับพลาสติกยิ่งน้อย และค่าสัมประสิทธิ์ความฝืดของผันกระบอกรวมกับพลาสติกยิ่งมากยิ่งทำให้การส่งพลาสติกได้ดีขึ้น ดังนั้นถ้าลักษณะของกระบอกรวมในช่วงป้อนเรียบ จะทำให้การส่งพลาสติกไปตามกระบอกรวมได้ดีเท่าที่ควร [2]

### 2.3.1.2 ส่วนหลอมอัด (Transition zone/Compression zone)

ส่วนหลอมอัด ความลึกของร่องเกลียวจะค่อยๆลดลง เพื่อให้เกิดแรงดันของพลาสติกหลอม และทำให้เกิดความหนาของชั้นพลาสติกที่ห่อหุ้มสกรูลดลง จึงเกิดการส่งผ่านความร้อนจากกระบอกรวมได้ดีขึ้น ความร้อนและแรงเสียดทานของสกรูในช่วงนี้จะสูงมาก ทำให้พลาสติกหลอมผสมเป็นเนื้อเดียวกัน โดยพลาสติกหลอมที่ไหลออกจากส่วนนี้จะมีอุณหภูมิเท่ากับหรือใกล้เคียงอุณหภูมิของการแปรรูป ค่าอัตราส่วนระหว่างความลึกของร่องสกรูในส่วนป้อนกับส่วนหลอมอัด เรียกว่า อัตราส่วนการอัด (Compression ratio, cr) ของสกรู ซึ่งค่าที่ใช้กันจะมีค่า cr อยู่ในช่วง 2: 1 ถึง 6: 1

ช่องว่างระหว่างสารพลาสติก (ทั้งเป็นเม็ดและเป็นผง) จะมีอากาศแทรกตัวอยู่ อากาศจำนวนนี้จะต้องระบายออกก่อนที่พลาสติกจะหลอมเหลว ซึ่งจะทำให้ได้โดยการอัดพลาสติกให้รวมตัวกันแน่น โดยความดันที่ใช้ในการอัดพลาสติกจะได้ออกมาจากการทำให้ปริมาตรระหว่างเกลียวแคบลงในช่วงกลางของสกรู ดังนั้นการออกแบบสกรูในช่วงกลางต้องให้เกลียวของสกรูเรียวโตขึ้น หรือโดยลดระยะพิทช์ (pitch degressive screw) เพื่อให้ก๊าซแยกตัวออกและถูกดันกลับออกมาทางกรวยเติม ส่วนวิธีการอื่นที่ใช้ในการระบายไอ หรือก๊าซที่เกิดจากการหลอมพลาสติกกระทำได้โดยการดูดออกผ่านรูที่เจาะไว้ที่กระบอกรวม


ความยาวของสกรูในระบบระบายก๊าซออกโดยปกติจะใช้ประมาณ 30D โดยการระบายก๊าซออกจะกระทำประมาณบริเวณกลางของสกรู หรือที่เรียกว่าช่วงลดความดัน (decompression zone) ดังรูปที่ 2.3

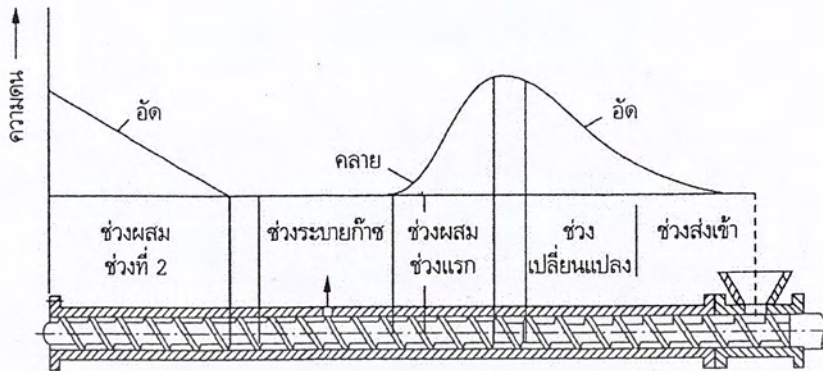

รูปที่ 2.3 ความดันของสกรูที่มีช่อง ไล์ก๊าซ [2]


### 2.3.1.3 ส่วนส่ง (Metering zone)

ส่วนสุดท้ายของสกรู คือ ส่วนส่งพลาสติกหลอม ลักษณะของสกรูจะมีความลึกของร่องเกลียวคงที่ แต่มีความลึกน้อยกว่าในส่วนป้อน พลาสติกหลอมในส่วนนี้จะมีความดันมากขึ้น และมีความเป็นเนื้อเดียวอย่างสมบูรณ์ และจะเสถียรอยู่ภายใต้ความดันและอุณหภูมิที่ใกล้เคียงกัน ความดันที่เกิดขึ้นในขณะที่สกรูหมุนมีความสำคัญต่อการส่งพลาสติกจากกรวยเติมพลาสติกไปยังหัวดายมาก ลักษณะการเพิ่มความดันที่ส่วนต่างๆของสกรู แสดงดังรูปที่ 2.4 ซึ่งแสดงให้เห็นว่าความดันจะเพิ่มขึ้นจากส่วนป้อน และมีค่าสูงสุดที่ส่วนปลายของสกรู

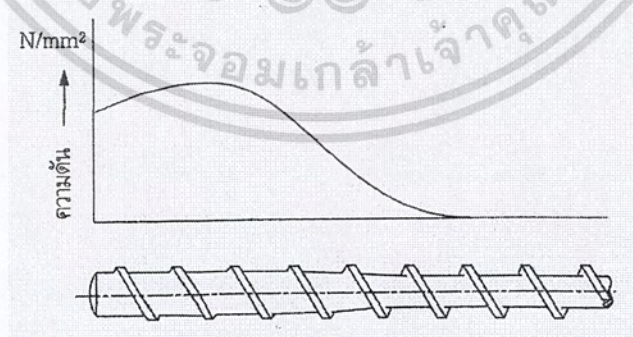

รูปที่ 2.4 ความดันของพลาสติกหลอมที่ส่วนต่างๆของสกรู [2]

ด้วยการอัดพลาสติกให้หลอมละลาย และเมื่อพลาสติกหลอมเหลว ฟันของสกรูที่หมุนอยู่จะปาดพลาสติกเหลวที่ผนังกระบอกที่ช่วงส่งของเกลียว ทำให้เกิดการหมุนเวียนที่พลาสติกเหลว ซึ่งก็จะดึงส่วนที่ยังไม่หลอมตัวเข้ามาผสมและพาไปด้วย จึงมีการและเปลี่ยนความร้อนกันจนพลาสติกทั้งหมดหลอมละลายอย่างทั่วถึง ดังรูปที่ 2.5

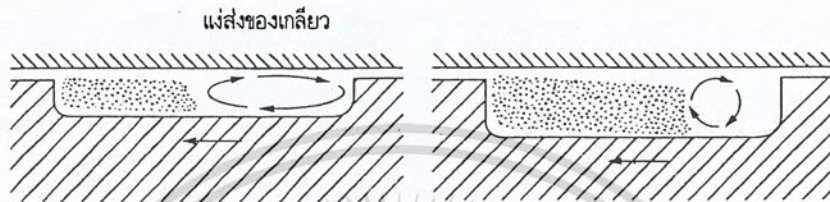


รูปที่ 2.5 กรรมวิธีหลอมตัวในกระบอกหลอม [2]

รอบๆสกรู จะมีร่องเกลียวซึ่งตรงโคนร่องลบคมเป็นรัศมีโค้ง ขนาดที่เป็นลักษณะที่สำคัญของสกรู มีดังนี้คือ

- ความยาวของสกรู (L) และเส้นผ่านศูนย์กลางของสกรู (D) รวมทั้งอัตราส่วน L/D
- ความลึกของร่องสกรูที่จุดเริ่มต้น และสุดท้าย ( $h_1, h_2$ )
- ความยาวของส่วนต่างๆที่มีความลึกต่างกัน ( $L_1, L_2, L_3$ )
- ความหนาของสันเกลียว (c)
- ระยะพิคซ์ (t)
- มุมของเกลียว ( $\varphi$ ) แสดงดังรูปที่ 2.6

ข้อกำหนดเกี่ยวกับเส้นผ่านศูนย์กลาง และอัตราส่วน L/D เป็นค่าสำหรับการพิจารณากำลังความสามารถของเครื่องอัดรีดขึ้นรูป ในระยะหลังได้มีการแนะนำให้ใช้ค่าโมเมนต์บิด (Torque) แทนขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางในการสร้างเครื่องอัดรีดขึ้นรูป ซึ่งจะสามารถจำแนกเครื่องออกได้ตามกำลังความสามารถได้แน่นอนยิ่งขึ้น

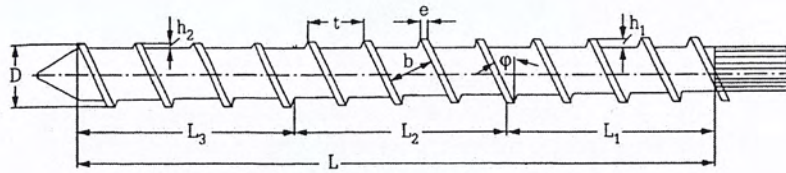

รูปที่ 2.6 ขนาดต่างๆของเกลียวหนอน [2]

ความลึกของฟันเกลียว  $h_1$  และ  $h_2$  จะเป็นตัวกำหนดอัตราส่วนการอัดของสกรูตัวหนึ่งๆ และมีความจำเป็นสำหรับการอัดพลาสติกในช่วงที่จะเข้าไปในเขตการหลอมเหลว ขนาดของระยะพิชิตซ์  $t$  และความหนาของเกลียว  $e$  จะทำให้เหมาะกับขนาดของสกรูโดยปกติจะให้  $t = D$  และ  $e = 0.1D$  [2]

### 2.3.2 กระบอกลอม (Barrel)


กระบอกลอมจะเป็นชิ้นเดียวประกอบอยู่กับระบบเพื่อขັบ ตอนท้ายจะมีช่องทางนำพลาสติกเข้าผ่านกรวยเติม (hopper) โดยปกติระหว่างสกรู และกระบอกลอมจะมีช่องว่าง (clearance) อยู่ไม่เกิน 1/10 มิลลิเมตร โดยสกรูจะไม่สัมผัสกับกระบอกลอม และสกรูจะลอยอยู่ในพลาสติกขณะทำการอัดหลอมพลาสติก ที่กระบอกลอมและสกรูจะมีแรงกระทำ มีการเสียดสีให้สึกและมีการกัดกร่อน ดังนั้นจึงจำเป็นต้องเลือกใช้เหล็กที่มีคุณภาพสูงทำสกรู และกระบอกลอมซึ่งส่วนใหญ่จะนำมาชุบด้วยวิธีไนไตรดิง (nitriding) สำหรับพลาสติกบางชนิดมีส่วนผสมของสีแฉ่งต่างๆ จำเป็นต้องบดผงด้านในของกระบอกลอมและที่เกลียวของสกรูเพื่อป้องกันการขีดข่วน และการสึกหรอด้วยการเชื่อมพวกโลหะแข็งเอาไว้

#### 2.3.2.1 วัสดุที่ใช้ทำกระบอกลอม

วัสดุที่ใช้ทำกระบอกลอมต้องเป็นวัสดุที่ทนต่อการขีดสีและการกัดกร่อน และต้องทนต่อความดันสูงมากโดยความดันที่เกิดขึ้นในกระบอกลอมจะประมาณ 70 MPa และอาจสูงถึง 210 MPa วัสดุที่นิยมใช้ทำกระบอกลอมจะใช้โลหะสองชนิดด้านนอกจะเป็นอัลลอยด์ของอลูมิเนียม ส่วนด้านในเป็นชั้นบางทำจากวัสดุที่ทนต่อการกัดกร่อน และมีความแข็งสูง [4]

### 2.3.2.2 รูปทรงกระบอกภายใต้ภาวะความดัน


แรงที่เกิดขึ้นจากความดันของของไหลจะเท่ากับผลคูณความดันภายในกับพื้นที่ ดังรูปที่ 2.7

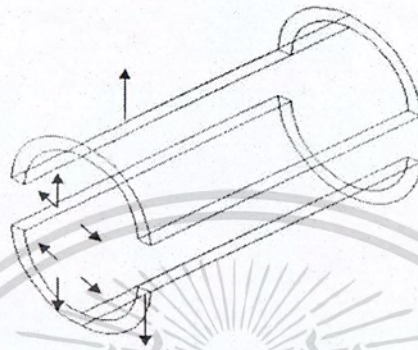

รูปที่ 2.7 แรงที่กระทำกับภาชนะความดัน [4]

Stress ในความยาว  $\sigma_1$

ถ้าปลายทั้งสองข้าง(หรือฝา) ปิดฝาอาจจะเป็นรูปแบน นูน หรือครึ่งทรงกลมก็ได้ ความดันที่กดที่ฝาปิดนี้ทำให้รูปทรงกระบอกยืดออกได้ตามความยาวและทำให้เกิด Stress ในผนังของ cylinder ซึ่งมีทิศในแนวความยาว และเป็น tensile Stress แต่มีชื่อพิเศษ เรียกว่า longitudinal Stress  $\sigma_1$  ดังรูปที่ 2.8

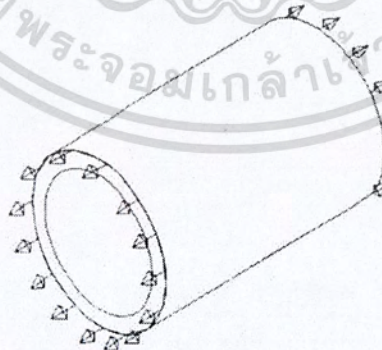

รูปที่ 2.8 แรงที่ทำให้ภาชนะความดันยืดออกตามแนวแกน [4]

### 2.3.2.3 การหาค่า $\sigma$

การหาค่า  $\sigma_1$

$$\begin{aligned} \text{แรงตามแนวยาวที่เกิดจากความดันภายใน} &= \text{ความดัน} \times \text{พื้นที่ของฝาปิด} \\ &= P \times \pi r^2 \end{aligned} \quad (2.1)$$

แรงในเนื้อวัสดุที่ทำให้เกิด Stress


$$\begin{aligned} \text{Stress } \sigma_1 &= \text{Stress} \times \text{พื้นที่ของเนื้อวัสดุตั้งฉากกับแนวแรง} \\ &= \sigma_1 \times 2\pi r t \end{aligned} \quad (2.2)$$

จากการสมดุลงี้ ดังนั้น

$$\begin{aligned} \sigma_1 \times 2\pi r t &= P \times \pi r^2 \\ \sigma_1 &= \frac{Pr}{2t} \end{aligned} \quad (2.3)$$

Stress สัมผัสเส้นรอบวง  $\sigma_2$

ความดันภายในที่ดันผิวโค้งด้านข้าง ดังรูปที่ 2.9 จะทำให้เส้นรอบวงยืดออก ดังนั้นจะมี Stress (tensile) อยู่ในทิศสัมผัสกับเส้นรอบวงเรียกว่า circumferential หรือ hoop Stress  $\sigma_2$

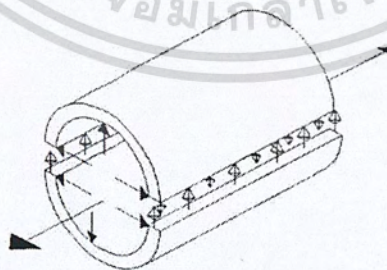

รูปที่ 2.9 แรงที่ทำให้ภาชนะความดันยืดออกตามแนวรัศมี [4]

การหาค่า  $\sigma_2$

$$\begin{aligned} \text{แรงที่เกิดจาก pressure } p \text{ บนผิวโค้ง} &= P \times \text{projected area ของผิวโค้ง (พื้นที่ส่วนแนวตัด)} \\ &= P \times 2rl \end{aligned} \quad (2.4)$$

$$\text{พื้นที่ของวัสดุต้านแรง} = P \times l \times t \quad (2.5)$$

$$\text{แรงในเนื้อที่วัสดุที่ทำให้เกิด stress } \sigma_2 = \sigma_2 \times 2lt \quad (2.6)$$

จากการสมมูลย์ ดังนั้น

$$\begin{aligned} \sigma_2 \times 2lt &= P \times 2rl \\ \sigma_2 &= \frac{Pr}{l} \end{aligned} \quad (2.7)$$

### 2.3.3 กรวยเติมพลาสติก (Hopper)


กรวยเติมพลาสติกเป็นอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับเติมพลาสติก ลักษณะผิวภายในของกรวยเติมพลาสติกจะมีความมัน เพื่อเป็นการลดแรงเสียดทาน และจะต้องมีความชันมากพอที่จะทำให้พลาสติกไหลลงไปในช่วงว่างของสกรูได้

### 2.3.4 กำลังขับ

โดยปกติแล้วจะใช้มอเตอร์ไฟฟ้าที่มีขนาดเพียงพอที่จะส่งกำลังขับพลาสติกที่ไหลวนเหนียว ทั้งนี้แล้วแต่ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของสกรู และเนื่องจากเครื่องอัดรีดขึ้นรูปจะต้องใช้ทำงานกับพลาสติกต่างชนิดกัน ซึ่งจะต้องใช้สกรูหมุนด้วยความเร็วต่างกัน จึงเป็นการดีถ้าใช้มอเตอร์ที่สามารถปรับความเร็วได้ทุกชั้น ในที่นี้ส่วนใหญ่จะใช้ commutator motor และ DC-motor กับเครื่องอัดรีดขึ้นรูปกันมาก แต่สำหรับเครื่องอัดรีดขึ้นรูปขนาดเล็กที่จะใช้เพื่อทดเปลี่ยนแปลงความเร็ว ซึ่งก็จะสามารถใช้มอเตอร์กระแสสลับได้ บางครั้งมีการใช้ไฮดรอลิกมอเตอร์ ซึ่งจะพิจารณาใช้เมื่อจะต้องมีการใช้ระบบไฮดรอลิกในการขับเคลื่อนระบบอื่นควบคู่ไปด้วยและเมื่อโมเมนต์บิดไม่มากจนเกินไป ที่มอเตอร์จะต้องมีระบบเฟืองทดให้ความเร็วรอบต่ำลง โดยความเร็วของสกรูจะอยู่ระหว่าง 25 ถึง 200 รอบต่อนาที [2]

### 2.3.5 คัปปลิง

การต่อเพลลาเข้าด้วยกันทำได้หลายวิธี วิธีหนึ่งที่ทำได้คือการใช้คัปปลิง (coupling) ทั้งนี้เนื่องมาจากเหตุที่ว่าเพลลาที่ใช้งานมีขนาดยาวมาก จึงต้องต่อกันโดยใช้คัปปลิงหรืออาจใช้ต่อจากเพลลาของเครื่องต้นกำลังมาจับชิ้นส่วนอื่นก็ได้ เช่น คัปปลิงแบบอ่อนตัว (flexible coupling) ใช้ต่อเพลลาที่เชิงแนวตรงกันหรือแนวเพลลาตรงกันในลักษณะต่างๆ ดังรูปที่ 2.10 และช่วยลดผลของการกระตุกและการกระแทกจากแรงภายนอกที่ส่งผ่านเพลลา โดยคัปปลิงที่เลือกใช้นั้นเป็นแบบคัปปลิงรับแรงเฉือน [4] ดังรูปที่ 2.11

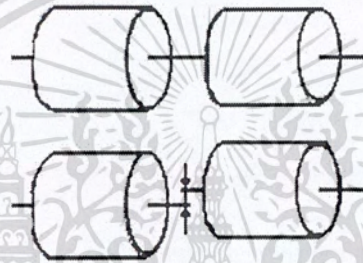

รูปที่ 2.10 ลักษณะการเชิงแนวของเพลลา [4]



รูปที่ 2.11 คัปปลิงแบบรับแรงเฉือน [4]

## 2.3.6 สายพาน

### 2.3.6.1 ทฤษฎีเกี่ยวกับสายพาน

สายพานลิ่มใช้ส่งกำลังได้ค่อนข้างมาก โดยต้องการแรงดึงขั้นต่ำในสายพานค่อนข้างน้อย ทั้งนี้เพราะผลจากการเกาะยึดตัวกันระหว่างด้านข้างของสายพานที่เรียกว่าร่องรูปลิ่มของล้อสายพาน ทำให้เกิดแรงเสียดทานสูง ซึ่งเป็นผลให้สายพานทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพดี แม้ว่าจะมีส่วนโค้งสัมผัสสั้น และมีความแข็งแรงต่ำ และเหมาะกับการใช้งานในกรณีที่มีระยะห่างระหว่างศูนย์กลางน้อย ในการส่งกำลังจะส่งได้มากที่สุดเมื่อผิวด้านข้างของสายพานอัดแน่นกับร่องบนล้อสายพาน และในกรณีที่ไม่มีเหตุถูกฉีกอาจใช้ผลจากการอัดแน่นนี้ทำหน้าที่เป็นเบรกได้ด้วย การจับด้วยสายพานลิ่ม มีข้อดีคือ เฝียบ สะอาด และสามารถรับแรงกระตุกได้ นอกจากนี้ยังมีขนาดกะทัดรัด มีประสิทธิภาพดี และแบร็งของเพลไม่มีต้องรับแรงมากเกินไป จึงมักใช้ในการจับทางด้านอุตสาหกรรมทั่วไป ซึ่งมีสายพานจับได้โดยมีอัตราทดสูงประมาณ 7 : 1 หรืออาจใช้ได้สูงถึง 10 : 1

### 2.3.6.2 ขนาดสายพานและล้อสายพานลิ่ม

สายพานลิ่มมีหน้าที่ตัดเป็นรูปลิ่ม ดังนั้นในการกำหนดขนาดจึงมักกำหนด โดยใช้ความกว้างพิทช์ (Pitch Width) และความหนาสายพาน โดยใช้ตัวอักษรแทน ซึ่งแบ่งออกเป็นสายพานลิ่มแบบแคบ (Narrow V-Belts) มีขนาด SPZ SPA SPB และ SPC และสายพานลิ่มแบบธรรมดา มีขนาด Y Z A B C D และ E ซึ่งในที่นี้จะกล่าวถึงเฉพาะสายพานลิ่มแบบธรรมดาเท่านั้น รูปร่างหน้าตัดของสายพานลิ่มและล้อสายพาน

การทำให้เกิดแรงดึงขั้นต่ำ จะช่วยทำให้การจับด้วยสายพานมีประสิทธิภาพดี และยืดอายุการใช้งานของสายพาน ถ้าออกแรงดึงขั้นต่ำไม่เพียงพอจะทำให้ส่งกำลังได้น้อยลง ประสิทธิภาพต่ำลง ทำให้สายพานมีอายุการใช้งานลดลง เนื่องจากสลิป แต่ถ้าออกแรงดึงขั้นต่ำมากเกินไป จะทำให้ขอบสายพานยึดตัวมากเกินไป เกิดความเค้นในสายพานมาก แบร็งที่รองรับสายพานจะรับแรงมากเกินไป ด้วยเหตุนี้จึงต้องออกแรงดึงขั้นต่ำให้เหมาะสมกับแรงภายนอกที่กระทำกับสายพานลิ่มส่วนโค้งสัมผัส [4]

### 2.3.6.3 การคำนวณหาขนาดสายพานลิ่ม

การเลือกขนาดของสายพานลิ่มจะแตกต่างไปจากสายพานแบนเล็กน้อย คือ จะใช้วิธีคำนวณหาจำนวนเส้นของสายพานที่ต้องการใช้งานจากกำลังงานที่ต้องการจับและตัวที่ใช้ประกอบที่ใช้แก้ไขต่าง ๆ จำนวนเส้นของสายพานลิ่มหาได้จากสมการ

$$Z = \frac{W_p \cdot N_s}{P_R \cdot N_a \cdot N_l} \quad (2.8)$$

- เมื่อ
- Z = จำนวนเส้นของสายพานลีม
  - $W_p$  = กำลังงานที่ต้องการส่ง
  - $N_s$  = ตัวประกอบใช้งานหาค่าได้จากตาราง
  - $N_a$  = ตัวประกอบแก้ไขส่วนโค้งสัมผัส
  - $N_l$  = ตัวประกอบแก้ไขความยาวสายพาน
  - $P_R$  = กำลังที่สายพานลีมหนึ่งเส้นส่งได้

$$Z = \frac{P \cdot N_s}{P_R \cdot N_a \cdot N_l} \quad (2.9)$$

- เมื่อ
- Z = จำนวนเส้นของสายพานลีม (เส้น)
  - P = กำลังงานที่ต้องการส่งของสายพานลีม (วัตต์)
  - $N_s$  = ตัวประกอบใช้งานของสายพานลีม
  - $N_a$  = ตัวประกอบแก้ไขส่วนโค้งสัมผัสของสายพาน
  - $N_l$  = ตัวประกอบแก้ไขความยาวสายพานลีม
  - $P_R$  = กำลังงานที่สายพานลีมเส้นหนึ่งส่งได้ (วัตต์)

### 2.3.7 การให้ความร้อนและหล่อเย็น

การควบคุมความร้อนจะต้องมีฮีตเตอร์ไฟฟ้าหุ้มอยู่รอบๆ กระจกที่จุดต่างๆ และสามารถปรับตั้งอุณหภูมิให้คงที่ได้ และบริเวณใกล้กับกรวยเติมพลาสติกจะต้องหล่อเย็นเพื่อให้สามารถส่งพลาสติกเข้าได้ง่าย

สำหรับพลาสติกที่มีช่วงอุณหภูมิหลอมเหลวแคบเป็นการยากลำบากที่จะทำการลดอุณหภูมิภายในกระจกได้ทันที ดังนั้นในช่วงที่มีฮีตเตอร์จะมีการหล่อเย็นควบคู่กันไว้ด้วย โดยอาจจะเป็นการหล่อเย็นด้วยพัดลมหรือน้ำโดยผ่านท่อทองแดงที่พันอยู่รอบๆ กระจก รวมทั้งการหล่อเย็นในแกนสกรู โดยตรงก็มีแนวโน้มที่จะมีการนำมาใช้งานในกระบวนการอัดรีดขึ้นรูปในอนาคต

### 2.3.8 แม่พิมพ์พลาสติก (Die)

แม่พิมพ์ที่ใช้ในการผลิตชิ้นส่วนหรือผลิตภัณฑ์พลาสติก ซึ่งการที่จะสร้างแม่พิมพ์ชนิดใดจะขึ้นอยู่กับรูปร่างลักษณะของผลิตภัณฑ์ ชนิดพลาสติกและความสะดวกรวดเร็วในการผลิต

#### 2.3.8.1 ประเภทแม่พิมพ์พลาสติก

1. แม่พิมพ์ฉีด (Injection moulding) เป็นกรรมวิธีการผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกที่นิยมใช้กันมากในปัจจุบันเพราะสามารถผลิตชิ้นงานที่มีรูปร่างซับซ้อนได้ดีและมีหลายลักษณะงาน เช่น ชิ้นส่วนเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ชิ้นส่วนยานยนต์
2. แม่พิมพ์อัดและอัดลีด (Compression and Transfer moulding) แม่พิมพ์อัดเป็นการผลิตชิ้นงานโดยใช้พลาสติกชนิดเทอร์โมเซตติงลงในแม่พิมพ์แล้วทำการปิดแม่พิมพ์โดยใช้ความดันสูงพร้อมกับให้ความร้อนทำให้พลาสติกหลอมละลายเข้าแทรกยังโพรง
3. แม่พิมพ์เป่า (Blow moulding) เป็นแม่พิมพ์ที่ใช้ในการผลิตภาชนะกลวง โดยการทำให้พลาสติกเป็นสายท่อหรือหลอดแก้ว (Parison) แล้วใช้ลมเป่าให้เกิดรูปร่างตามแม่พิมพ์ แล้วจึงทำการปลดชิ้นงาน
4. แม่พิมพ์งานรีด (Extrusion) เพื่อผลิตชิ้นงานรูปพรรณต่างๆทั้งกลวงและตันยาวต่อเนื่องไม่รู้จักจบ เช่น ท่อสายยาง กรอบประตู หน้าต่าง เป็นต้น
5. แม่พิมพ์งานเทอร์โมฟอร์มมิง (Thermoforming) ใช้ในการผลิตชิ้นงานพลาสติกด้วยวิธีนำพลาสติกแผ่นบางมาอบให้ความร้อน จากนั้นจะใช้สูญญากาศดูดแผ่นพลาสติกให้ยุบลงมาจนมีรูปร่างตามแม่พิมพ์

#### 2.3.8.2 วัสดุที่ใช้ทำแม่พิมพ์

วัสดุที่ใช้ในการผลิตแม่พิมพ์และเครื่องมือสำหรับงานแม่พิมพ์คือเหล็ก โดยเหล็กที่ใช้ในการทำแม่พิมพ์จะอยู่ในกลุ่มของเหล็กกล้าเครื่องมือ ซึ่งเหล็กกล้าเครื่องมือจัดเป็นเหล็กกล้าที่มีคาร์บอนและธาตุผสมอื่นๆในปริมาณสูง เพื่อให้มีความสามารถในการชุบแข็งสูงเหมาะสำหรับการปรับปรุงคุณสมบัติด้านทานการสึกหรอ คุณสมบัติที่สำคัญของเหล็กกล้าเครื่องมือ ได้แก่

1. ความสามารถในการชุบแข็ง (Harden ability) คือคุณสมบัติที่เหล็กกล้าที่บ่งถึงความยากง่ายในการชุบแข็งและ ความลึกของเหล็กที่แข็งขึ้นจากการชุบแข็ง คุณสมบัตินี้จะขึ้นอยู่กับส่วนผสมทางเคมีและขนาดของเกรนของ เหล็กกล้า โดยเหล็กกล้าที่มีความสามารถในการชุบแข็งสูง จะสามารถทำการชุบแข็งได้ง่ายด้วยลม แต่ถ้า เหล็กกล้าที่มีความสามารถในการชุบแข็งต่ำ การชุบแข็งด้วยลมจะไม่สามารถทำให้ได้เฟสมาร์เทนไซต์ จึงอาจ ต้องทำการชุบแข็งด้วยน้ำหรือของเหลวอื่น ซึ่งจะมีผลต่อการบิดตัวของชิ้นงานที่ทำการชุบ คุณสมบัตินี้เพิ่มขึ้น ตามปริมาณธาตุผสม ดังนั้นการทำให้ได้ชิ้นงานที่มีความแข็งสูงตลอดชิ้น หรือสามารถชุบแข็งได้ลึก จึงควร เลือกใช้เหล็กกล้าที่มีธาตุผสมสูง โดยโคบอลต์เป็นเพียงธาตุเดียวที่ลดคุณสมบัตินี้
2. ความเหนียว (Toughness) คือ ความสามารถในการรับพลังงานของวัสดุก่อนที่จะเกิดการแตกหัก เหล็กกล้า เครื่องมือที่ถือว่ามีความเหนียวที่ดี คือ กลุ่มที่มีปริมาณคาร์บอนต่ำ หรือปานกลาง คุณสมบัตินี้ จำเป็นสำหรับการใช้งานในสถานะที่ต้องรับแรงกระแทก
3. ความทนต่อการเสียดสี (Wear resistance) คือ ความสามารถทนต่อการถูกขัดสี ซึ่งรวมถึงการเสียดสีของคมตัด ด้วย คุณสมบัตินี้จะเกี่ยวข้องกับความแข็งของเหล็ก และปริมาณคาร์ไบด์ที่ไม่ละลาย (คาร์ไบด์ที่ไม่ละลายตัว เมื่อ มีการใช้งานในสถานะที่มีอุณหภูมิสูง) โดยหากเหล็กกล้าเครื่องมือมีความแข็งสูงก็จะทนการเสียดสีได้ดี หรือหาก มีคาร์ไบด์ที่ไม่ละลาย (แม้อุณหภูมิสูง) ก็จะทำให้ทนการเสียดสีได้ดีขึ้นเช่นกัน เนื่องจากคาร์ไบด์จะมีความแข็ง สูง
4. การรักษาความแข็งไว้ได้ที่อุณหภูมิสูง (Red-hardness) เป็นคุณสมบัติที่จำเป็นสำหรับการใช้งานเหล็กกล้า เครื่องมือที่ต้องได้รับความร้อนจนมีอุณหภูมิสูงกว่า 480 °C โดยธาตุผสมที่ทำให้เกิดคาร์ไบด์ที่เสถียรจะช่วย ปรับปรุงคุณสมบัตินี้ ซึ่งจะช่วยให้เหล็กกล้าเครื่องมือ ไม่อ่อนลง (ความแข็งลดลง) อันเนื่องมาจากผลของความร้อน ในขณะที่ใช้งานที่อุณหภูมิสูง หรือในขณะที่ทำการอบคืนตัว (Tempering)
5. ความสามารถในการตัดเฉือน (Machinability) คือ ความสามารถของ โลหะที่ถูกตัดเฉือน ตกแต่งได้ง่าย และมีผิวที่ เรียบภายหลังการตัดเฉือน
6. ความต้านทานการสูญเสียคาร์บอน (Resistance to decarburization) การสูญเสียคาร์บอนซึ่งจะเกิดเมื่ออบเหล็กที่ อุณหภูมิสูงกว่า 700 °C (1300°F) เป็นผลให้ความแข็งที่ได้ภายหลังการชุบแข็ง ต่ำลง เหล็กกล้าเครื่องมือที่มี คุณสมบัตินี้ต่ำจะต้องมีวิธีป้องกัน/ควบคุมบรรยากาศในการอบชุบความร้อนเพื่อไม่ให้ชิ้นงานสูญเสียคาร์บอน โดยเฉพาะที่ผิว สำหรับเหล็กกล้าเครื่องมือที่มีคาร์บอนเป็นส่วนผสมหลักจะสามารถต้านทานการสูญเสีย คาร์บอนได้ดี
7. การไม่เปลี่ยนรูปร่างหรือขนาด (Non deformation properties) คุณสมบัตินี้สัมพันธ์กับความสามารถในการชุบ แข็ง โดยทั่วไปเหล็กกล้าที่สามารถชุบแข็งได้ด้วยลมจะมีการบิดตัวน้อยที่สุด เหล็กกล้าที่ทำการชุบแข็งด้วยน้ำมัน ทำให้เกิดการบิดตัวปานกลาง และเหล็กกล้าที่ทำการชุบแข็งด้วยน้ำทำให้เกิดการบิดตัวสูงที่สุด ดังนั้นในการ ออกแบบเลือกเหล็กกล้าเครื่องมือจะต้องคำนึงถึงคุณสมบัติด้านนี้ด้วย

## สำนักหอสมุดกลาง พระจอมเกล้าลาดกระบัง


เหล็กกล้าเครื่องมือที่นำมาใช้ในการผลิตแม่พิมพ์และเครื่องมืออื่นสามารถแบ่งออกได้ตามลักษณะการใช้งานได้ 6 ประเภท

1. เหล็กกล้าเครื่องมือชุบแข็งด้วยน้ำ เป็นเหล็กกล้าคาร์บอน (Plain carbon) ที่ผสมคาร์บอน ตั้งแต่ 0.60-1.40% ดังนั้นคุณสมบัติด้านการชุบแข็ง หรือความลึกของผิวชุบแข็งจึงต่ำ และจำเป็นต้องชุบแข็งด้วยน้ำ ในบางกรณีอาจมีการผสมโครเมียมหรือวานาเดียมลงไปเล็กน้อยเพื่อเพิ่มความสามารถในการชุบแข็ง และทนต่อการเสียดสี เหล็กกล้ากลุ่มนี้จะมีราคาถูกกว่ากลุ่มอื่น และมีจุดเด่น คือ สามารถกลึงไสเพื่อตกแต่งชิ้นงานได้ง่าย สูญเสียคาร์บอนที่ผิวยาก จุดด้อยของเหล็กกลุ่มนี้ คือ การชุบแข็งด้วยน้ำอาจมีผลทำให้ชิ้นงานบิดเบี้ยวได้ง่าย และไม่สามารถทนต่อความร้อนได้ จึงไม่สามารถใช้สำหรับงานตัดที่รุนแรงหรือใช้งานซ้ำๆ กันจนเกิดความร้อนได้ ดังนั้นโดยทั่วไปจึงไม่นิยมใช้งานกัน อาจมีการใช้งานบ้างสำหรับทำเครื่องมือตัดที่ใช้ความเร็วต่ำและตัดด้วยแรงเบาๆ เช่น ไม้อะลูมิเนียม แม่พิมพ์สำหรับทุบขึ้นรูปเย็น (Cold heading) เป็นต้น ตัวอย่างการใช้งานของเหล็กกลุ่มนี้ เช่น W1 W2 และ W5
2. เหล็กกล้าเครื่องมืองานเย็น (Cold work tool steels) เป็นกลุ่มที่ใช้ผลิตเครื่องมือสำหรับนำไปใช้งานแปรรูปโลหะที่ไม่ได้ให้ความร้อนก่อนการแปรรูป เช่น แม่พิมพ์ตัดแผ่นโลหะเย็น ไขมีดตัดกระดาษ คัดเตอร์ เป็นต้น คุณสมบัติสำคัญที่ต้องการสำหรับเหล็กกล้าเครื่องมือกลุ่มนี้ คือ ความสามารถในการกลึงไสดี เปลี่ยนแปลงขนาดน้อยหลังการชุบแข็ง (เนื่องจากการชุบแข็งจะทำได้โดยการชุบน้ำมันหรือให้เย็นตัวในอากาศ) ด้านทานการสึกหรอสูง และมีความเหนียวทนแรงอัดกระแทกได้ดี เหล็กกล้าเครื่องมืองานเย็น
3. เหล็กกล้าเครื่องมือทนต่อแรงกระแทก (Shock resisting tool steels) เป็นเหล็กกล้าเครื่องมือ ที่พัฒนาให้มีความเหนียว ความแข็งแรง และความต้านทานการสึกหรอสูง เพื่อใช้สำหรับงานที่ต้องรับแรงกระแทกซ้ำๆ กัน เช่น สิว (Chisel) หัวกด (Punch) และแม่พิมพ์โลหะ (die) เป็นต้น โดยความเหนียวสูงเป็นผลจากปริมาณคาร์บอนในระดับปานกลาง และทำให้ภายหลังการอบความร้อนที่เป็นโครงสร้างมาร์เทนไซต์ และมีคาร์ไบด์ละเอียดที่กระจาย นอกจากนี้อาจเติมแก๊นีส โครเมียม โมลิบดีนัม จะช่วยเพิ่มความสามารถในการชุบแข็ง และช่วยให้คงความแข็งไว้ได้ดีในขณะอบคืนตัว (Tempering) ซิลิกอนจะเพิ่มความแข็งให้กับเฟอไรต์ และช่วยให้คงความแข็งไว้ได้ดีในขณะอบคืนตัวด้วย แต่ข้อเสียของเหล็กกล้าเครื่องมือกลุ่มนี้เป็นผลจากปริมาณซิลิกอน ซึ่งจะเร่งให้เกิดการสูญเสียคาร์บอนที่ผิวได้ง่าย ทำให้ความต้านทานต่อการสึกหรอ และความต้านทานต่อความล้าต่ำลง ดังนั้นในการอบชุบความร้อนจะต้องระวังเรื่องนี้ให้มาก กรณีที่นิยมใช้งาน เช่น S1 S2 S5 และ S7 โดย S1 เป็นเกรดที่นิยมใช้งานมาก เพราะจะมีส่วนผสมของทั้งสแตนดีย์ ซึ่งจะเพิ่มคุณสมบัติด้านทานการสึกหรอ เพิ่มความเหนียว และเพิ่มความสามารถในการรักษาความแข็งไว้ได้ดีที่อุณหภูมิสูงให้ดีกว่าเกรด S อื่นๆ จึงสามารถใช้งานที่ทนต่อความร้อนได้ การใช้งาน เช่น สิว ไขมีดตัด แม่พิมพ์ขึ้นรูป ดอกเจาะหิน เป็นต้น

4. เหล็กกล้าเครื่องมืองานร้อน (Hot work tool steels) ในงานบางประเภทที่ต้องใช้อาศัยอุณหภูมิสูงในการแปรรูป เช่น งานตีขึ้นรูปร้อน (Hot forging) งานฉีดหล่อ (Die casting) งานรีดร้อน (Hot extrusion) งานตัดร้อน (Hot shear blade) งานอัดร้อน (Hot press) สิ่งสำคัญ คือ เหล็กกล้าเครื่องมือจะต้องรักษาคุณสมบัติความแข็งที่อุณหภูมิสูงได้ดี (Red hardness) ด้านทานต่อการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ (Thermal shock) ด้านทานต่อการอ่อนตัวที่อุณหภูมิสูง และมีความเหนียวที่ดี วัสดุผสมที่จะทำให้อุณหภูมิเหล่านี้ ได้แก่ โครเมียม โมลิบดีนัม และทังสเตน ซึ่งผลรวมของธาตุเหล่านี้จะต้องมีปริมาณอย่างน้อย 5% เหล็กกล้าเครื่องมืองานร้อนที่มีการใช้งาน
5. เหล็กกล้าเครื่องมือความเร็วสูง (High speed tool steels) เป็นเหล็กกล้าเครื่องมือที่มีจุดมุ่งหมายหลัก สำหรับใช้เป็นวัสดุในการตัดโลหะด้วยความเร็วสูง เช่น ใบเลื่อย (Saws) ไบต์ด (Milling cutters) เป็นต้น คุณสมบัติสำคัญของเหล็กกล้ากลุ่มนี้ คือ ความสามารถในการรักษาความแข็งของคมตัดที่อุณหภูมิสูงกว่าปกติไว้ได้ (ความแข็งของคมตัดยังคงสภาพเดิม แม้จะเกิดความร้อนจนร้อนจัดเป็นสีแดง) ซึ่งเหล็กกล้าเครื่องมืองานร้อนจะรักษาความแข็งไว้ไม่ได้
6. เหล็กกล้าเครื่องมือสำหรับทำแม่พิมพ์พลาสติก (Plastic mold steels) เหล็กกล้าเครื่องมือกลุ่มนี้ส่วนใหญ่จะใช้งานที่ช่วงอุณหภูมิ 175-200°C ภายใต้อุณหภูมิสูง มีการกัดกร่อนจากสารเคมี และต้องรับแรงเสียดสีกับผงพลาสติกด้วย ดังนั้นคุณสมบัติสำคัญจะต่างไปจากเหล็กกล้าเครื่องมือกลุ่มอื่น โดยมีปัจจัยที่ต้องพิจารณาถึงได้แก่ ความสามารถในการกลึงไส ความต้านทานแรงอัด ความแข็งที่ผิวสูง ความแข็งแรงที่แกนสูง ความแน่นอนของขนาดภายหลังการชุบแข็ง ความสามารถในการขัดผิวให้เรียบ ความต้านทานการกัดกร่อนที่ผิว ซึ่งจากคุณสมบัติข้างต้นหากนำเหล็กกล้าเครื่องมือกลุ่มทำงานเย็นหรือทำงานร้อนมาใช้ก็อาจจะไม่ได้ผลดีเท่ากับการใช้งานเหล็กกล้าที่ใช้งานเฉพาะสำหรับกลุ่มนี้เท่านั้น อย่างไรก็ตาม เหล็กกล้ากลุ่มนี้สามารถใช้ผลิตแม่พิมพ์งานหล่อแบบฉีดสำหรับโลหะผสมที่มีอุณหภูมิจุดหลอมเหลวต่ำ เช่น สังกะสี และตะกั่ว ได้เช่นกัน [5]

## 2.4 อุปกรณ์ประกอบหลังการอัดรีดขึ้นรูป

หลังจากที่พลาสติกหลอมไหลผ่านแม่พิมพ์ เกิดรูปร่างตามที่ต้องการแล้ว มีความจำเป็นที่จะต้องรักษารูปร่างนั้นไว้จนกว่าพลาสติกหลอมจะแข็งตัว แล้วจึงเอาชิ้นงานที่ผลิตได้อย่างต่อเนื่อง ทำการตัดให้มีความยาวตามต้องการ หรือทำการม้วนพับเพื่อเก็บ ตัวอย่างลักษณะของอุปกรณ์ประกอบหลังการอัดรีดขึ้นรูปท่อหรือโพรไฟล์พลาสติก [3] แสดงรายละเอียดดังรูปที่ 2.12

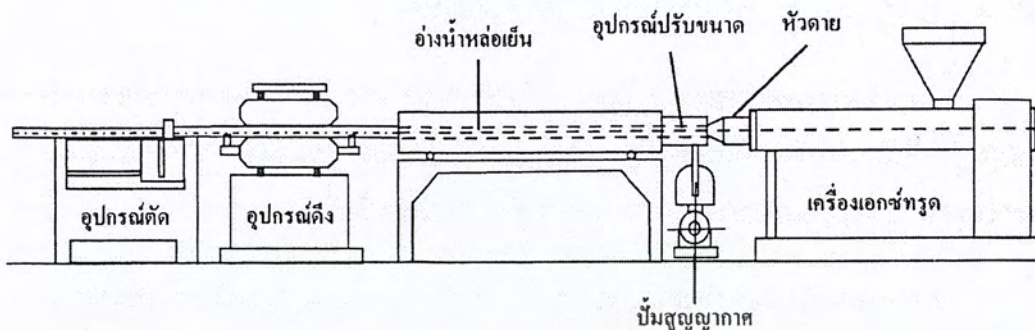

รูปที่ 2.12 อุปกรณ์ประกอบของการอัดรีดขึ้นรูปท่อและโพรไฟล์ [3]

#### 2.4.1 อุปกรณ์ปรับขนาด (Calibrator หรือ Sizing Systems)

หน้าที่ของหน่วยปรับขนาด คือ ทำให้ลักษณะรูปร่างและพื้นที่หน้าตัดของชิ้นงานเป็นไปตามที่ต้องการ โดยทำให้เกิดการแข็งตัวของพลาสติกหลอม จากการสัมผัสของหัวดายของหน่วยปรับขนาดเพื่อให้ชิ้นงานมีความหนาตามที่ส่งไปยังหน่วยดึง (take-off หรือ haul-off unit) ได้ อุปกรณ์ปรับขนาดสำหรับการอัดรีดขึ้นรูปท่อและโพรไฟล์พลาสติกมีหลายชนิดดังแสดงตัวอย่างดังต่อไปนี้

##### 2.4.1.1 อุปกรณ์ปรับขนาดแบบใช้แรงเสียดทาน (Friction Calibrator)

การดึงชิ้นงานผ่านแผ่นเหล็กเย็นสองแผ่นประกบกัน ซึ่งภายในเหล็กแผ่นจะฝังระบบท่อน้ำหล่อเย็นในทิศทางตั้งฉากกับทิศทางการดึงชิ้นงาน ด้านในของแผ่นเหล็กมักจะเคลือบด้วยชั้นของเทพลอน (PTFE) เพื่อลดแรงเสียดทาน

##### 2.4.1.2 อุปกรณ์ปรับขนาดภายนอกใช้ลมเป่า (External Calibrator with Compressed Air)

ใช้สำหรับการปรับขนาดการผลิตท่อเท่านั้น ในการปรับขนาดแบบนี้จะใช้ลมที่มีแรงดันประมาณ 0.2 ถึง 1 บาร์ เป่าผ่านแกน (mandrel) เข้าไปในท่อร้อนเพื่อให้ผนังด้านนอกของท่อกระทบกับคายหรือปลอก (sleeve) ของเครื่องปรับขนาดซึ่งหล่อเย็นด้วยระบบน้ำหมุนเวียนการเป่าลมจะต้องให้ปลายของท่อปิด

#### 2.4.1.3 อุปกรณ์ปรับขนาดภายนอกใช้สุญญากาศ (External Calibrator with Vacuum)

ในอุปกรณ์แบบนี้การปรับขนาดและการหล่อเย็นของชิ้นงานพลาสติกทำได้โดยการใช้แรงดันสุญญากาศ เพื่อดูดให้ชิ้นงานพลาสติกสัมผัสกับคายของอุปกรณ์ปรับขนาดโดยใช้แรงดันสุญญากาศผ่านรูเล็กๆ รอบผนังของคายของเครื่องปรับขนาด ข้อดีของเทคนิคนี้ คือไม่ต้องใช้ปลั๊กอุทกภายในท่อเพียงแค่นี้ใช้แรงดันสุญญากาศที่สม่ำเสมอที่ด้านนอกท่อ และให้ภายในท่อมีความดันบรรยากาศเทคนิคการปรับขนาดแบบนี้ใช้กับการผลิต โพรไฟล์กลวงและท่อ

#### 2.4.1.4 อุปกรณ์ปรับขนาดภายใน (Internal Calibrator)

ใช้สำหรับการปรับขนาดภายในของชิ้นงานพลาสติกกลวง ซึ่งมักจะใช้กับการผลิตท่อบางชนิด เช่น ท่อลมที่ใช้กับระบบสายพานลำเลียง ซึ่งต้องการเส้นผ่านศูนย์กลางภายในที่แน่นอนมาก โดยแกนของอุปกรณ์ปรับขนาดจะต่อกับส่วนแกนของคายของเครื่องอัดรีดขึ้นรูป ซึ่งทำให้พลาสติกหลอมแข็งตัวได้ทันทีที่กระทบกับอุปกรณ์ปรับขนาดที่หล่อเย็น


#### 2.4.2 อ่างหล่อเย็น (Water Bath)

พลาสติกหลอมจะถูกหล่อเย็นรอบแรกในตัวปรับขนาด ซึ่งชิ้นงานที่ได้ยังคงร้อนและการคงของรูปร่างยังไม่ดีพอ จึงจำเป็นต้องมีส่วนหล่อเย็นเพิ่มเติมเพื่อให้ชิ้นงานพลาสติกเย็นตัวลงจนใกล้อุณหภูมิห้อง โดยทั่วไปจะใช้น้ำใสในอ่างที่มีความยาวเหมาะสมเป็นตัวหล่อเย็นแต่ก็อาจมีการใช้แก๊สเย็นในการหล่อเย็น ในบางเทคนิค ชิ้นงานที่มีความหนาแน่นมากจำเป็นต้องพิถีพิถันในการหล่อเย็น แต่ชิ้นงานที่บางๆเช่น พลาสติกใช้เพียงแค่มเป่าก็สามารถหล่อเย็นได้

#### 2.4.3 อุปกรณ์ดึงชิ้นงาน (Take-off Haul-off Unit)

หลังจากการผ่านอ่างน้ำหล่อเย็นแล้ว ชิ้นงานพลาสติกจะผ่านช่องว่างของอุปกรณ์ดึงชิ้นงาน โดยใช้แรงบีบกดในระดับที่พอดีคือไม่มากจนทำลายผิวของชิ้นงาน แต่ต้องมีแรงบีบที่มากพอที่จะสามารถดึงชิ้นงานให้เคลื่อนที่อย่างต่อเนื่องได้ โดยความเร็วของการดึงจะเท่ากับอัตราการอัดรีดขึ้นรูป


ในการอัดรีดขึ้นรูปท่อและโพรไฟล์พลาสติก นิยมใช้อุปกรณ์ดึงชิ้นงานแบบดินตะขาบ (caterpillar haul-off unit) แสดงลักษณะดังในรูปที่ 2.13 ซึ่งประกอบด้วย สายพานลำเลียงสองชุด ซึ่งแต่ละชุดพันรอบลูกกลิ้งเหล็กสองตัวที่ปรับอัตราเร็วของการหมุนได้ สายพานทั้งสองชุดสามารถปรับช่องว่างระหว่างกันได้เพื่อบีบหรือคลายการจับชิ้นงาน ส่วนบนของสายพานลำเลียงจะมีแผ่นยางยึดติดเป็นช่วงๆเพื่อความสะดวกในการจับชิ้นงาน เพื่อไม่ให้ชิ้นงานมีรอยตำหนิและรอยแตกเนื่องจากแรงกดของสายพานลำเลียง นอกจากอุปกรณ์ดึงชิ้นงานชนิดนี้แล้วอาจจะใช้อุปกรณ์การดึงชนิดอื่นๆ เช่น ระบบรถเข็นดึง (trolley-type haul-off unit) เป็นต้น

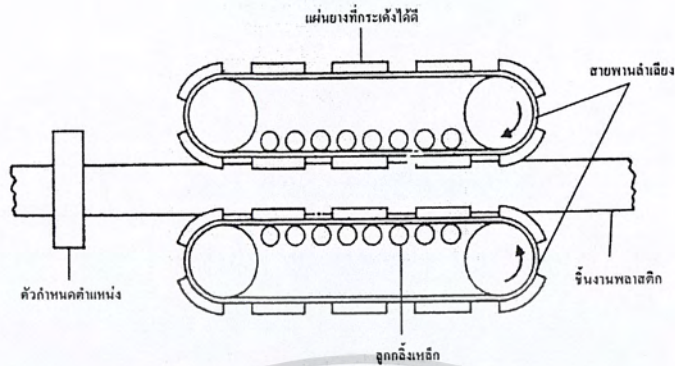

รูปที่ 2.13 อุปกรณ์ดึงชิ้นงานแบบตีนตะขาบ (caterpillar haul-off unit) [3]

#### 2.4.4 อุปกรณ์ตัดและเครื่องม้วนชิ้นงานพลาสติก

หลังจากดึงชิ้นงานพลาสติกผ่านหน่วยดึง ถ้าเป็นชิ้นงานที่ยืดหยุ่น เช่น แผ่นและฟิล์มพลาสติก สายไฟ ท่อพอลิเอธิลีนขนาดเล็กและกลาง จะเก็บชิ้นงานพลาสติก โคนม้วนชิ้นงานเป็นม้วนเนื่องจากประหยัดเนื้อที่ การม้วนโดยทั่วไปจะใช้มอเตอร์ไฟฟ้าขับเคลื่อนให้หมุนในอัตราเดียวกับการดึง สำหรับชิ้นพลาสติกที่แข็งจำเป็นต้องดึงชิ้นงานพลาสติกให้มีขนาดที่เหมาะสมก่อนนำไปเก็บ อุปกรณ์ที่ใช้ในการตัดโดยทั่วไปจะเป็น ใบมีด ใบเลื่อย หรือกรรไกรตัด การตัดและเก็บชิ้นงานในกระบวนการอัดรีดขึ้นรูปมักจะกระทำโดยอัตโนมัติ ตัวอย่างของเครื่องตัดแสดงดังรูปที่ 2.14

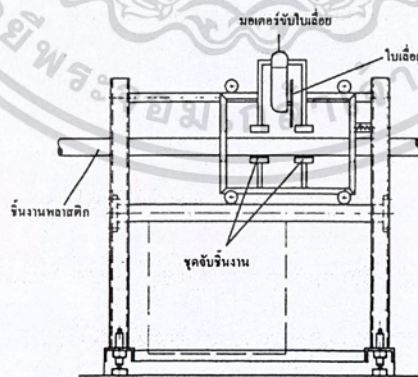

รูปที่ 2.14 เครื่องตัดพลาสติกโดยใช้ใบเลื่อย [3]

## 2.5 การให้ความร้อนและการควบคุมอุณหภูมิของการหลอมพลาสติก

การให้ความร้อนในเครื่องอัดรีดขึ้นรูปนั้นจะใช้ไฟฟ้าเกือบทั้งหมด ส่วนการให้ความร้อนแบบอื่นๆ เช่น ใช้ Induction ไล่น้ำ ก๊าซร้อน หรือน้ำมันร้อนนั้นใช้น้อยมากทั้งนี้เพราะควบคุมอุณหภูมิได้ยาก

ความร้อนที่ออกจากหลอดความร้อนไฟฟ้า สามารถจะส่งผ่านไปยังวัสดุที่ต้องการทำให้ร้อนได้ทุกชนิด ซึ่งอาจมีการสูญเสียความร้อนเกิดขึ้น ในลักษณะของการพาของอากาศและการแผ่รังสีความร้อนไปยังบรรยากาศ เพื่อให้อุณหภูมิคงที่ในช่วงที่ต้องการให้ความร้อนจะทำได้โดยการควบคุมอุณหภูมิที่ฮีตเตอร์ไฟฟ้าและจะต้องหาขนาดของฮีตเตอร์ให้เหมาะสมกับขนาดของเครื่องด้วย

### 2.5.1 ฮีตเตอร์ (Heater)

#### 2.5.1.1 หลักการฮีตเตอร์

ฮีตเตอร์เป็นอุปกรณ์ทำความร้อนโดยมีหลักการพื้นฐานคือ เมื่อมีกระแสไหลผ่านลวดตัวนำที่มีค่าความต้านทานสูง ลวดตัวนำจะร้อน ดังนั้น ลวดที่ใช้ผลิตฮีตเตอร์จะต้องมีคุณสมบัติเหนียวและทนอุณหภูมิได้สูง สำหรับลวดฮีตเตอร์เป็นลวด Khantal (นิกเกิล : โครเมียม / 80 : 20) ทนอุณหภูมิได้ถึง  $1250^{\circ}\text{C}$  ซึ่งประกอบด้วย ฉนวนแมกนีเซียมออกไซด์ ( $\text{MgO}$ ) มีค่าความนำไฟฟ้าต่ำแต่ค่าความร้อนดี ทำหน้าที่กั้นกลางระหว่างลวดฮีตเตอร์กับปลอกโลหะ เพื่อป้องกันไม่ให้มีกระแสรั่ว (Leak Current) จากลวดฮีตเตอร์ออกไปยังผิวโลหะ [6]

#### 2.5.1.2 ชนิดของฮีตเตอร์ตามลักษณะการใช้งาน

##### 1. ฮีตเตอร์แท่ง (Cartridge Heater)

ใช้ให้ความร้อนกับวัสดุที่เป็นของแข็ง เช่น เหล็ก และ โลหะต่างๆ ตัวอย่างการใช้งาน เช่น งานบรรจุหีบห่อ งานขึ้นรูปพลาสติก

##### 2. ฮีตเตอร์กรีบ และ ฮีตเตอร์ท่อกลม (Finned Heater/Tubular Heater)

ใช้ให้ความร้อนกับอากาศ เช่น ใช้ในห้องอบแห้ง ในเตาอบ

##### 3. ฮีตเตอร์จุ่ม (Immersion Heater)

ใช้ให้ความร้อนกับของเหลวทุกชนิด ตัวอย่างการใช้งานเช่น งานคัมน์น้ำ - คัมน์น้ำมัน งานผสมสาร

##### 4. บอบบินฮีตเตอร์ (Bobbin Heater)

ใช้ให้ความร้อนของเหลวเหมือนฮีตเตอร์จุ่ม

##### 5. ฮีตเตอร์อินฟราเรด (Infrared Heater)

ใช้ให้ความร้อนกับวัตถุ โดยไม่ต้องสัมผัสโดยตรง ไม่เหมาะกับวัตถุที่มีลักษณะมันวาว เนื่องจากวัตถุมันวาวจะมีคุณสมบัติสะท้อนแสง ทำให้ไม่สามารถดูดซับแสงอินฟราเรดได้อย่างเต็มที่ ใช้ติดตั้งในเตาอบ หรือ เหนือคอนเวเยอร์ได้

6. ฮีตเตอร์รัศท่อ (Band Heater)


ใช้ให้ความร้อนกับของเหลวที่อยู่ในท่อหรือถังรูปทรงกระบอกโดยรัศจากด้านนอก

7. ฮีตเตอร์แผ่น (Strip Heater)

ใช้ให้ความร้อนโดยแนบกับวัตถุโดยตรงสามารถออกแบบให้เป็นรูปทรงใดก็ได้

2.5.1.3 ลักษณะของฮีตเตอร์รัศท่อ

ฮีตเตอร์มีลักษณะเป็นแผ่นม้วนกลม ประกอบด้วยฉนวนในนด้วยฉนวน ถัดเข้าไปจะมีลวดความร้อนที่พันอยู่รอบฉนวน และที่ฉนวนนอกจะหุ้มไว้ด้วยแผ่นโลหะที่มีสกรูสำหรับประกอบติดเอาไว้ ดังรูปที่ 2.15 และจะต้องให้ฉนวนกระบอกสะอาดปราศจากสิ่งอื่นมาคั่น ทั้งนี้เพื่อให้ความร้อนถ่ายเทไปยังกระบอกได้ดีที่สุด

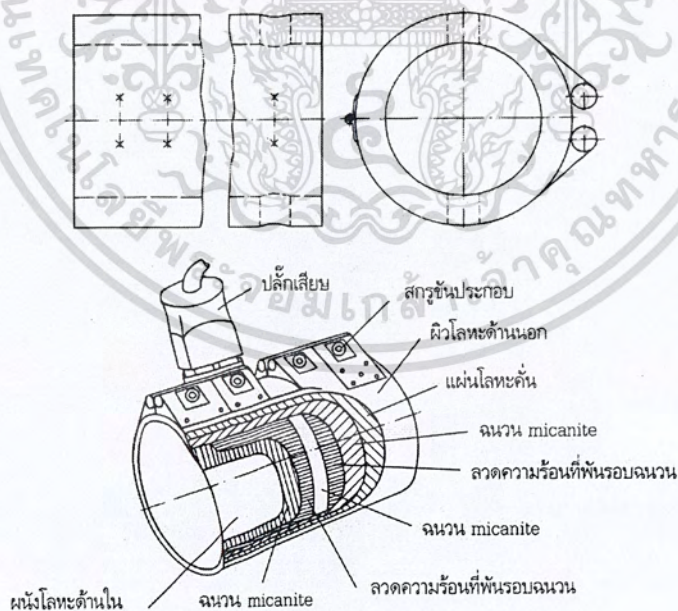

รูปที่ 2.15 ฮีตเตอร์ไฟฟ้าสำหรับให้ความร้อนกับกระบอกกลม [7]

#### 2.5.1.4 คำนวณปริมาณความร้อนทางไฟฟ้าของฮีตเตอร์

สมการหาปริมาตรกระบอกกลม

$$V = \pi(R^2 - r^2)l \quad (2.10)$$

|       |   |   |   |
|-------|---|---|---|
| เมื่อ | V | = | ปริมาตรกระบอกกลม (m <sup>3</sup> )      |
|       | R | = | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของกระบอกกลม (m) |
|       | r | = | เส้นผ่านศูนย์กลางภายในของกระบอกกลม (m)  |
|       | l | = | ช่วงความยาวฮีตเตอร์ (m)                 |

สมการหามวลของกระบอกกลม

$$m = \rho \times V \quad (2.11)$$

|       |        |   |                                  |
|-------|--------|---|----------------------------------|
| เมื่อ | m      | = | มวล (kg)                         |
|       | $\rho$ | = | ความหนาแน่น (kg/m <sup>3</sup> ) |
|       | V      | = | ปริมาตร (m <sup>3</sup> )        |

สมการหาปริมาณความร้อน

$$Q = mC_p \Delta T \quad (2.12)$$

|       |                |   |                                     |
|-------|----------------|---|-------------------------------------|
| เมื่อ | Q              | = | ปริมาณความร้อน (kJ)                 |
|       | m              | = | มวลของกระบอกกลม (kg)                |
|       | C <sub>p</sub> | = | ค่าความจุความร้อนของเหล็ก (kJ/kg°C) |
|       | $\Delta T$     | = | อุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลง              |

หาประสิทธิภาพทางไฟฟ้า

$$P \times \text{ประสิทธิภาพ} = \frac{Q}{t} \quad (2.13)$$


|       |   |   |                        |
|-------|---|---|------------------------|
| เมื่อ | P | = | ปริมาณทางไฟฟ้า (Watt)  |
|       | Q | = | ปริมาณความร้อน (kJ)    |
|       | t | = | เวลาที่ให้ความร้อน (s) |

## 2.5.2 เทอร์โมคัปเปิล (Thermocouple)

### 2.5.2.1 หลักการเทอร์โมคัปเปิล

เทอร์โมคัปเปิลจัดเป็นอุปกรณ์ตรวจวัดอุณหภูมิชนิดที่ใช้หลักการเปลี่ยนแปลงลักษณะคุณสมบัติทางไฟฟ้า โดยเป็นอุปกรณ์ที่อยู่ในกลุ่มประเภท Active Transducer คือ สามารถผลิตแรงดันไฟฟ้าได้เองเมื่อมีการเปลี่ยนอุณหภูมิที่ต้องการตรวจวัดโดยไม่จำเป็นต้องกระตุ้นด้วยแหล่งจ่ายพลังงานจากภายนอก ดังนั้นจึงสามารถใช้ได้โดยตรงในเครื่องมือวัดและบันทึกอุณหภูมิ หรือเครื่องควบคุมต่างๆ เป็นต้น นอกจากนี้เทอร์โมคัปเปิลยังเป็นอุปกรณ์ที่มีความไวต่ออุณหภูมิมาก ซึ่งโครงสร้างภายในประกอบด้วยเส้นลวดโลหะต่างชนิดกันสองเส้นต่อเข้าด้วยกันที่ปลายข้างหนึ่งซึ่งใช้เป็นจุดวัดอุณหภูมิ ส่วนปลายอีกข้างหนึ่งซึ่งใช้เป็นแอคต์พุดจะถูกนำไปต่อกับมิเตอร์หรือวงจรอื่นๆ ในขณะที่ปลายของเส้นลวดที่ต่อเข้าด้วยกันนี้เรียกว่า รอยต่อร้อน (Hot Junction) ส่วนปลายอีกข้างหนึ่งจะเรียกว่า รอยต่อเย็น (Cold Junction) เมื่อนำเอาปลายด้านที่เป็นรอยต่อร้อนไปวัดอุณหภูมิ จะทำให้เกิดแรงดันไฟฟ้าขึ้นที่จอร์รอยต่อเย็นและแรงไฟฟ้าที่ได้จะแปรผันตรงกับค่าของอุณหภูมิที่ทำการวัด เนื่องจากคุณสมบัติในการแปลงพลังงานความร้อนไปเป็นพลังงานไฟฟ้า จึงสามารถจัดได้ว่าเทอร์โมคัปเปิล เป็น Thermoelectric Transducer ชนิดหนึ่ง โดยรูปที่ 2.16 แสดงให้เห็นถึงวงจรอย่างง่ายสำหรับใช้เทอร์โมคัปเปิลในการบันทึกค่าในการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิภายในเตาอบ

เมื่อรอยต่อร้อนของเทอร์โมคัปเปิลได้รับความร้อนเพิ่มสูงขึ้น ในขณะที่รอยต่อเย็นมีอุณหภูมิที่คงที่ ความแตกต่างของอุณหภูมิระหว่างจอร์รอยต่อทั้งสองจุดนี้จะทำให้เกิดการไหลของกระแสไฟฟ้า ค่าของกระแสไฟฟ้าที่มิเตอร์แสดงนี้สามารถจะปรับเทียบให้เป็นค่าที่อยู่ในหน่วยของอุณหภูมิได้ [7]

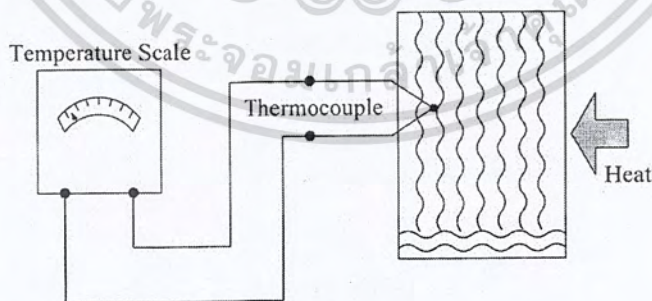

รูปที่ 2.16 การประยุกต์ใช้เทอร์โมคัปเปิลอย่างง่าย [7]

ส่วนใหญ่วัสดุตัวนำที่ใช้ที่ใช้ประกอบรวมกันเป็นเทอร์โมคัปเปิลนั้นจะได้แก่โลหะจำพวก Iron – Constantan, Copper – Constantan, Chromel – Alumel และ Platinum/Rhodium – Platinum ซึ่งการแบ่งชนิดของเทอร์โมคัปเปิลมาตรฐานนั้นจะพิจารณาจากชนิดของวัสดุตัวนำที่ใช้ และอุณหภูมิในช่วงใช้งานของเทอร์โมคัปเปิลแต่ละชนิดตลอดจนเอาต์พุตเฉลี่ยในหน่วย mV/°F แสดงดังตารางที่ 2.1 โดยชื่อแรกของวัสดุตัวนำหมายถึงขั้วไฟฟ้าที่มีศักย์เป็นบวก (+) ส่วนชื่อหลังจะเป็นขั้วลบ (-)

ตารางที่ 2.1 คุณสมบัติเปรียบเทียบเทอร์โมคัปเปิล (Thermocouple) แบบมาตรฐาน Type ต่าง ๆ

| ชนิด | ส่วนผสม                | ช่วงอุณหภูมิใช้งาน |                | แรงเคลื่อนไฟฟ้าที่ได้<br>mV |
|------|------------------------|--------------------|----------------|-----------------------------|
|      |                        | °C                 | °F             |                             |
| B    | แพลทินัม - 30% โรเดียม | 0 ถึง 1820         | 32 ถึง 3310    | 0 ถึง 13.814                |
|      | แพลทินัม - 6% โรเดียม  |                    |                |                             |
| R    | แพลทินัม - 13% โรเดียม | -50 ถึง 1768       | -60 ถึง 3210   | -0.226 ถึง 21.108           |
|      | แพลทินัม               |                    |                |                             |
| S    | แพลทินัม-10% โรเดียม   | -50 ถึง 1768       | -60 ถึง 3210   | -0.236 ถึง 18.698           |
|      | แพลทินัม               |                    |                |                             |
| J    | เหล็ก/คอนสแตนแตน       | -210 ถึง 760       | -350 ถึง 1400  | -8.096 ถึง 42.922           |
| K    | โครเมล/อะลูเมล         | -270 ถึง 1372      | -450 ถึง 2500  | -6.458 ถึง 54.875           |
| T    | ทองแดง/คอนสแตนแตน      | -270 ถึง 400       | - 450 ถึง 750  | -6.258 ถึง 20.865           |
| E    | โครเมล/คอนสแตนแตน      | -270 ถึง 1000      | - 450 ถึง 1830 | -9.835 ถึง 76.358           |

#### 2.5.2.2 คุณสมบัติของเทอร์โมคัปเปิลแบบมาตรฐาน (Characteristic of Standard Thermocouples)


##### 1. ความไว (Sensitivity)

จากตารางแรงเคลื่อนของ NBS แสดงว่าย่านของแรงเคลื่อนจากเทอร์โมคัปเปิลจะมีค่าน้อยกว่า 100 mV แต่ความไวที่แท้จริงในการใช้งานจะขึ้นอยู่กับการใช้งานจริงปรับสภาพสัญญาณและตัวเทอร์โมคัปเปิลเอง

##### 2. โครงสร้าง (Construction)

โครงสร้างของเทอร์โมคัปเปิลมีลักษณะดังรูปที่ 2.17 โดยต้องมีลักษณะดังนี้คือ มีความต้านทานต่ำให้สัมประสิทธิ์อุณหภูมิสูง ด้านทานต่อการเกิดออกไซด์ที่อุณหภูมิสูงๆ ทนต่อสภาวะแวดล้อมที่นำไปใช้วัดค่า และเป็นเชิงเส้นสูงที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ตัวฝักหรือท่อป้องกันส่วนมากจะทำจากสแตนเลส ความไวของเทอร์โมคัปเปิล

ขึ้นอยู่กับความหนาของท่อป้องกันทั้งเซอร์มันเนียมและซิลิคอนจะทำให้คุณสมบัติการเกิดเทอร์โมอิเล็กทริกจึงใช้กันมากในอุปกรณ์ทำความเย็น (peltier element) มากกว่าที่จะใช้เป็นเทอร์โมคัปเปิลวัดอุณหภูมิ [8]

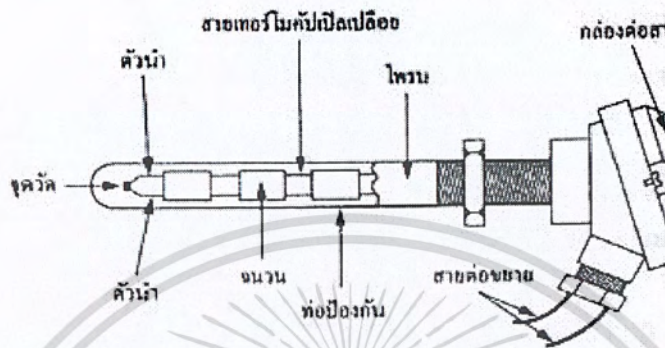

รูปที่ 2.17 โครงสร้างของเทอร์โมคัปเปิล [8]

3. ย่านการใช้งาน (Range)

ย่านอุณหภูมิการใช้งานและความไวในการวัดของเทอร์โมคัปเปิล แต่ละตัว จะแตกต่างกันตามแต่ละสมาคมจะกำหนด ในส่วนที่สำคัญคือค่าแรงเคลื่อนที่ออกมาจากแต่ละอุณหภูมิ จะต้องอ้างอิงกับตารางค่ามาตรฐานของแต่ละสมาคมที่ใช้ให้ถูกต้องเป็นเอกภาพเดียวกันหมดทั้งระบบ

4. เวลาตอบสนอง (Time Response)

เวลาตอบสนองของเทอร์โมคัปเปิลขึ้นอยู่กับขนาดของสายและวัสดุที่นำมาทำท่อป้องกันตัวเทอร์โมคัปเปิล

5. การปรับสภาพสัญญาณ (Signal Conditioning)

ปกติแรงเคลื่อนของเทอร์โมคัปเปิลจะมีขนาดเล็กมากจึงจำเป็นต้องมีการขยายสัญญาณโดยใช้อปแอมป์ขยายความแตกต่างที่มีอัตราขยายสูงๆ

เทอร์โมคัปเปิลแต่ละชนิดนั้นจะมีเงื่อนไขในการใช้งานที่แตกต่างกัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมกับประเภทของงานที่จะนำไปใช้ ซึ่งจะมีทั้งข้อดีและข้อเสียที่ต่างกัน ดังตารางที่ 2.2 และตารางที่ 2.3

ตารางที่ 2.2 ชนิดของเทอร์โมคัปเปิลกับเงื่อนไขบรรยากาศที่เหมาะสม [8]

| TC Type | บรรยากาศ Oxidizing | บรรยากาศ Reducing | บรรยากาศ Inert | Vacuum          | บรรยากาศ Sulferous | อุณหภูมิ < 0°C | มีไอของโลหะ |
|---------|--------------------|-------------------|----------------|-----------------|--------------------|----------------|-------------|
| B       | ได้                | ไม่ได้            | ได้            | ได้ในช่วงสั้น ๆ | ไม่ได้             | ไม่ได้         | ไม่ได้      |
| R       | ได้                | ไม่ได้            | ได้            | ไม่ได้          | ไม่ได้             | ไม่ได้         | ไม่ได้      |
| S       | ได้                | ไม่ได้            | ได้            | ไม่ได้          | ไม่ได้             | ไม่ได้         | ไม่ได้      |
| J       | ได้                | ได้               | ได้            | ได้             | ไม่ได้ถ้า > 500 C  | ไม่ได้         | ได้         |
| K       | ได้*               | ไม่ได้            | ได้            | ไม่ได้          | ไม่ได้             | ได้            | ได้         |
| T#      | ได้                | ได้               | ได้            | ได้             | ไม่ได้             | ได้            | ได้         |
| E       | ได้                | ไม่ได้            | ได้            | ไม่ได้          | ไม่ได้             | ได้            | ได้         |

ใช้งานได้ดีกว่าแบบ E J และ T เมื่ออุณหภูมิ > 550 °C

โดยเฉพาะกับอุณหภูมิ < 0 °C

- Oxidizing : กระบวนการทางเคมีที่ดึงออกซิเจนจากภายนอกเข้าไปทำปฏิกิริยากับสารนั้น
- Reducing : กระบวนการทางเคมีที่ออกซิเจนถูกดึงออกจากสารนั้นเพื่อไปทำปฏิกิริยากับสารภายนอก
- Vacuum : ค่าความดันที่ต่ำกว่าบรรยากาศจนถึงสถานะสุญญากาศ
- Inert : สถานะเฉื่อยที่ไม่เกิดปฏิกิริยาเคมี

ตารางที่ 2.3 ข้อดีและข้อเสียของเทอร์โมคัปเปิลแต่ละชนิด [8]

| ชนิดเทอร์โมคัปเปิล     | ข้อดี   | ข้อเสีย   |
|------------------------|---|---|
| 1. เทอร์โมคัปเปิลแบบ S | <ul style="list-style-type: none"> <li>- เหมาะกับการใช้งานในสภาวะที่เกิดปฏิกิริยาเคมีแบบออกซิไดซิง(oxidizing)</li> <li>- เหมาะกับการใช้งานในสภาวะงานเฉื่อย (inert) คืองานที่ไม่เปลี่ยนแปลงปฏิกิริยาใดๆ ได้ง่าย ๆ</li> <li>- นิยมใช้กับงานวัดตัวแปรที่มีอุณหภูมิสูง เช่น เตาหลอมเหล็ก</li> <li>- วัดอุณหภูมิต่อเนื่องได้จากช่วง 0 ถึง 1550<sup>o</sup>c และอุณหภูมิช่วงสั้นได้จากช่วงประมาณ -50 ถึงประมาณ 1700<sup>o</sup>c</li> <li>- หากอยู่ภายใต้สภาวะที่เหมาะสมจะให้ความเที่ยงตรงสูงที่สุด</li> <li>- ใช้ในการสอบเทียบ ตั้งแต่จุดแข็งตัวของแอนติโมนี (630.74<sup>o</sup>c) จนถึงจุดแข็งตัวของทองแดง (1064.43<sup>o</sup>c) ตามมาตรฐาน IPTS 68</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- ต้องใช้ท่อป้องกันในทุกสภาวะบรรยากาศ</li> <li>- ไม่เหมาะกับการงานที่มีปฏิกิริยาแบบรีดิวซิง (reduzing)</li> <li>- ไม่เหมาะกับการงานที่เป็นสุญญากาศ(vacuum)</li> <li>- ไม่เหมาะกับการงานที่มีไอโลหะ เช่น สังกะสี ตะกั่ว</li> <li>- ไม่เหมาะกับการงานที่มีไอของโลหะ เช่น จำพวก อาเซนิก ซัลเฟอร์ ฟอสฟอรัส เพราะจะมีอายุการใช้งานสั้นลง</li> </ul>   |
| 2. เทอร์โมคัปเปิลแบบ R | <ul style="list-style-type: none"> <li>- ให้แรงเคลื่อนทางด้านเอาท์พุทสูงกว่าแบบ S</li> <li>- วัดอุณหภูมิต่อเนื่องได้จากช่วง 0 ถึง 1600<sup>o</sup>c</li> <li>- วัดอุณหภูมิช่วงสั้นได้จากช่วง-50 ถึงประมาณ 1700<sup>o</sup>c</li> <li>- เหมาะกับการวัดอุณหภูมิสูงๆ เช่น ในเตาหลอมเหล็ก อุตสาหกรรมแก้ว</li> <li>- ทนทานต่อการกัดกร่อน และให้เสถียรภาพของอุณหภูมิที่ดี</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- ให้ความเป็นเชิงเส้นต่ำเพิ่ม อุณหภูมิต่ำกว่า 540<sup>o</sup>c</li> <li>- ต้องใช้ท่อป้องกันในทุกสภาวะบรรยากาศ</li> <li>- ไม่เหมาะกับการงานที่มีปฏิกิริยาแบบรีดิวซิง (reduzing)</li> <li>- ไม่เหมาะกับการงานที่เป็นสุญญากาศ(vacuum)</li> <li>- ไม่เหมาะกับการงานที่มีไอโลหะ เช่น สังกะสี ตะกั่ว</li> <li>- ไม่เหมาะกับการงานที่มีไอของโลหะ เช่น จำพวก อาเซนิก ซัลเฟอร์ ฟอสฟอรัส เพราะจะมีอายุการใช้งานสั้นลง</li> </ul> |

ตารางที่ 2.3 ข้อดีและข้อเสียของเทอร์โมคัปเปิลแต่ละชนิด (ต่อ) [8]

| ชนิดเทอร์โมคัปเปิล     | ข้อดี   | ข้อเสีย   |
|------------------------|---|---|
| 3. เทอร์โมคัปเปิลแบบ B | <ul style="list-style-type: none"> <li>- วัดอุณหภูมิต่อเนื่องได้จากช่วงประมาณ 100 ถึงประมาณ 1600<sup>o</sup>c</li> <li>- วัดอุณหภูมิช่วงสั้นได้จากช่วงประมาณ 50 ถึงประมาณ 1750<sup>o</sup>c</li> <li>- แข็งแรงกว่าแบบ S และแบบ R</li> <li>- เหมาะกับการใช้งานในสถานะที่มีปฏิกิริยาแบบออกซิไดซิงและสถานะเฉื่อย ให้ความเป็นเชิงเส้นของสัญญาณ (linearity) ดี</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- ให้แรงเคลื่อนของไฟฟ้าต่ำกว่าแบบอื่น ๆ เมื่อวัดอุณหภูมิที่เงื่อนไขเดียวกัน</li> <li>- ไม่เหมาะกับสถานะที่ก่อให้เกิดปฏิกิริยาแบบรีดิวซิง</li> <li>- ไม่เหมาะกับสถานะที่เป็นสุญญากาศ</li> <li>- ไม่เหมาะกับสภาพงานที่มีไอของโลหะและโลหะเช่นเดียวกับแบบ R และ S</li> <li>- ให้ค่าแรงเคลื่อนไฟฟ้าสองค่า (double value region) จากอุณหภูมิในช่วง 0-42<sup>o</sup>c ทำให้ไม่สามารถทราบได้ว่าที่แรงเคลื่อนไฟฟ้านั้นมี อุณหภูมิเป็นเท่าใด</li> <li>- ให้ความชัน(การเปลี่ยนแปลงแรงเคลื่อนต่ออุณหภูมิ) ของสัญญาณต่ำกว่าแบบอื่น</li> </ul> |
| 4. เทอร์โมคัปเปิลแบบ J | <ul style="list-style-type: none"> <li>- ให้อัตราการเปลี่ยนแปลงแรงเคลื่อนไฟฟ้าต่ออุณหภูมิได้ดี</li> <li>- มีราคาถูกกว่าแบบที่ทำจากธาตุบริสุทธิ์</li> <li>- ตามมาตรฐาน BS 7937 Part 30 สามารถวัดอุณหภูมิได้ต่อเนื่องจากช่วงประมาณ -210 ถึง 1200<sup>o</sup>c</li> <li>- เหมาะกับสภาพงานที่เป็นสุญญากาศงานที่งานที่ก่อให้เกิดปฏิกิริยาออกซิไดซิง และงานที่อยู่ในสภาพเฉื่อย เมื่ออุณหภูมิไม่เกิน 760<sup>o</sup>c</li> <li>- นิยมใช้ในอุตสาหกรรมพลาสติก</li> <li>- เป็นแบบที่นิยมใช้ ราคาไม่แพง</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- วัดอุณหภูมิได้ต่ำกว่าแบบ T</li> <li>- ไม่เหมาะสมมากกับกังหันที่มีอุณหภูมิต่ำกว่า 0<sup>o</sup>c</li> <li>- หากวัดที่อุณหภูมิสูงกว่า 538<sup>o</sup>c จะเกิดปฏิกิริยาออกซิไดซิงที่สายซึ่งทำจากเหล็กด้วยอัตราสูง</li> <li>- หากใช้งานนานเกินช่วง 20 ปี ส่วนผสมทางเคมีคือ แมงกานีสในเหล็กจะเพิ่มขึ้น 0.5% ทำให้คุณสมบัติของแรงเคลื่อนไฟฟ้าเปลี่ยนแปลงตามไปด้วย</li> </ul>   |

ตารางที่ 2.3 ข้อดีและข้อเสียของเทอร์โมคัปเปิลแต่ละชนิด (ต่อ) [8]

| ชนิดเทอร์โมคัปเปิล      | ข้อดี  | ข้อเสีย   |
|-------------------------|--|---|
| 5. เทอร์โมคัปเปิลแบบ K  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- เป็นแบบที่นิยมใช้แพร่หลายมากที่สุด</li> <li>- สำหรับการวัดอุณหภูมิช่วงสั้น ๆ จะวัดได้จาก <math>-180^{\circ}\text{C}</math> ถึงประมาณ <math>1,350^{\circ}\text{C}</math></li> <li>- สามารถใช้วัดในงานที่มีปฏิกิริยาออกซิไดซิงหรือสภาวะแบบเฉื่อย(inert) ได้ดีกว่าแบบอื่น ๆ</li> <li>- สามารถใช้กับสภาพงานที่มีการแผ่รังสีความร้อนได้ดี</li> <li>- ให้อัตราการเปลี่ยนแรงเคลื่อนไฟฟ้าต่ออุณหภูมิต่ำกว่าแบบอื่น ๆ (ความชันเกือบเป็น 1) และมีความเป็นเชิงเส้นมากที่สุดในบรรดาเทอร์โมคัปเปิลด้วยกัน</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- ไม่เหมาะกับการวัดที่ต้องสัมผัสกับปฏิกิริยารีดิวซิงและออกซิไดซิงโดยตรง</li> <li>- ไม่เหมาะกับการงานที่มีไอของซัลเฟอร์</li> <li>- ไม่เหมาะกับการสภาพงานที่เป็นสุญญากาศ (ยกเว้นจะใช้ในช่วงเวลาสั้น ๆ)</li> <li>- หลังการใช้งานไป 30 ปี ทำให้ส่วนผสมทางเคมีเปลี่ยนไป เป็นผลทำให้คุณสมบัติของแรงเคลื่อนไฟฟ้าเปลี่ยนไป</li> </ul>  |
| 6. เทอร์โมคัปเปิลแบบ T  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- ดีกว่าแบบ K ตรงที่สามารถวัดอุณหภูมิต่ำต่ำกว่า นั่นคือเหมาะกับการวัดอุณหภูมิต่ำกว่าจุดเยือกแข็งของน้ำ เช่นในห้องเย็น ตู้แช่แข็ง</li> <li>- ให้ความแน่นอนในการวัดดีกว่าแบบ K (ช่วงที่ต่ำกว่า <math>100^{\circ}\text{C}</math> ความแน่นอนจะเป็น <math>\pm 1\%</math>)</li> <li>- มีเสถียรภาพในการวัดอุณหภูมิต่ำ</li> <li>- การวัดสภาพงานที่เป็นสุญญากาศงานที่มีปฏิกิริยาแบบออกซิไดซิงรีดิวซิงและงานที่มีปฏิกิริยาแบบเฉื่อยจะทำได้ดี</li> <li>- วัดอุณหภูมิต่อเนื่องได้จากช่วง <math>-185</math> ถึง <math>300^{\circ}\text{C}</math> และวัดอุณหภูมิต่อเนื่องได้จากช่วง <math>-250</math> ถึง <math>400^{\circ}\text{C}</math></li> <li>- ทนต่อบรรยากาศที่มีการกัดกร่อนได้ดี</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- เป็นแบบที่วัดอุณหภูมิต่อเนื่องได้น้อยกว่าแบบอื่น ๆ</li> <li>- หากใช้วัดอุณหภูมิต่ำกว่า <math>370^{\circ}\text{C}</math> จะทำให้เกิดออกซิมาค</li> <li>- ไม่เหมาะกับการวัดอุณหภูมิต่ำที่สัมผัสกับการแผ่รังสีความร้อนโดยตรง(ทำให้ส่วนผสมของวัสดุที่ใช้ทำเปลี่ยนไป คุณสมบัติทางไฟฟ้าเปลี่ยนไปด้วย)</li> <li>- เมื่อใช้งานไปนาน ๆ ในช่วง 20 ปี ส่วนผสมของนิเกิลและสังกะสี จะเพิ่มประมาณ 10% ทำให้คุณสมบัติทางไฟฟ้าเปลี่ยนแปลงไปเช่นกัน</li> <li>- คุณสมบัติของแรงเคลื่อนต่ออุณหภูมิไม่เป็นเชิงเส้น (แต่ก็ปรับปรุงได้จากวงจรปรับสภาพสัญญาณ)</li> </ul> |
| 7. เทอร์โมคัปเปิลชนิด E | <ul style="list-style-type: none"> <li>- ให้แรงเคลื่อนไฟฟ้าสูงสุดเมื่อวัดอุณหภูมิต่ำกว่าแบบอื่น ๆ ในสภาวะเดียวกัน</li> <li>- วัดอุณหภูมิต่อเนื่องได้จากช่วง 0 ถึง <math>800^{\circ}\text{C}</math></li> </ul>  |   |

### 2.5.2.3 เทอร์โมคัปเปิลแบบ K (Type K)

เทอร์โมคัปเปิลแบบ K นี้สายบวกทำมาจากโลหะผสมระหว่างนิกเกิล 90% กับโครเมียม 10% และสายลบทำมาจากโลหะผสมระหว่างนิกเกิล 95% กับ 5% ของส่วนผสมระหว่างอะลูมิเนียม แมงกานีส และซิลิกอน โดยเทอร์โมคัปเปิลแบบ K สามารถใช้กับสภาวะงานที่เป็น Oxidizing หรือ Inert ได้ดีกว่าแบบอื่น สามารถทนอุณหภูมิได้ถึง 1260°C (2700°F) และที่อุณหภูมิต่ำถึง -250°C (-420°F) ในสภาพงานที่ต้องรับการแผ่รังสีโดยตรงจากแหล่งกำเนิดความร้อนแบบ K ก็สามารถใช้งานได้ดี คุณสมบัติเด่นของเทอร์โมคัปเปิลแบบ K คือให้แรงเคลื่อนเอาต์พุตสูง [8]




รูปที่ 2.18 ความสัมพันธ์ของแรงเคลื่อนไฟฟ้ากับอุณหภูมิของเทอร์โมคัปเปิลแบบ K [8]

ข้อควรระวัง ไม่ควรใช้เทอร์โมคัปเปิลแบบ K สัมผัสโดยตรงกับ

1. ในสภาวะงานที่เป็น Reducing หรือเป็นการใช้งานสลับกันระหว่าง Oxidizing Reducing
2. สภาวะงานที่มีไอของซัลเฟอร์ เพราะ ซัลเฟอร์จะทำลายโลหะทั้งคู่ของเทอร์โมคัปเปิล โดยเฉพาะสายลบจะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว
3. สภาวะงานที่เป็น Vacuum ยกเว้นในช่วงระยะเวลาสั้น

### 2.5.3 อุปกรณ์อุณหภูมิ (Temperature controller)

การควบคุมอุณหภูมิ หมายถึง การรักษาระดับของอุณหภูมิในกระบวนการให้เป็นไปตามที่ต้องการ หรือป้องกันไม่ให้เกิดการเพิ่มของอุณหภูมิสูงเกินไป โดยการควบคุมความร้อนโดยใช้เทอร์โมคัปเปิลแสดงดังรูปที่ 2.19 [9]

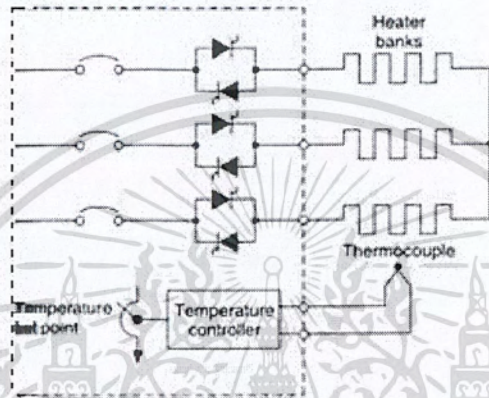


รูปที่ 2.19 การควบคุมความร้อนโดยใช้เทอร์โมคัปเปิล [9]

#### 2.5.3.1 ชนิดของการควบคุม มี 3 ระบบ

##### 1. การควบคุมแบบON/OFF


จะมีเข้าที่ทุกต่อเมื่ออุณหภูมิต่ำกว่าค่าที่ปรับไว้และจะปิดเมื่ออุณหภูมิสูงถึงระดับที่ปรับไว้ กรณีเช่นนี้เป็นการควบคุมที่ไม่ซับซ้อน แต่การแกว่งของอุณหภูมิจากค่าที่ปรับไว้เป็นข้อเสียของวิธีนี้ จึงนิยมใช้ในกรณีที่ไม่ต้องการความแม่นยำสูง ดังรูปที่ 2.20

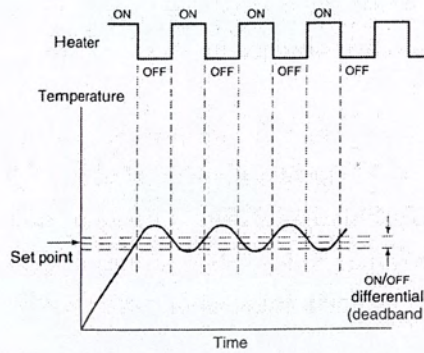

รูปที่ 2.20 การควบคุมอุณหภูมิแบบ (ON/OFF temperature control) [9]

2. การควบคุมแบบสัดส่วน (Proportional control)


การควบคุมแบบนี้ออกแบบไว้สำหรับกำจัดแกว่งที่เกิดขึ้นในกรณีการควบคุม ON/OFF ตัวควบคุมแบบเป็นสัดส่วนจะลดกำลังเฉลี่ยที่ป้อนให้กับขดลวดความร้อน ขณะที่อุณหภูมิใกล้ถึงค่าที่ปรับไว้ มีผลทำให้ขดลวดค่อยๆ เย็นลงจึงไม่เกิดการแกว่งมาก แต่จะค่อยๆ เปลี่ยนแปลงจนถึงค่าที่ปรับไว้จนได้อุณหภูมิที่เสถียร ดังรูปที่ 2.21

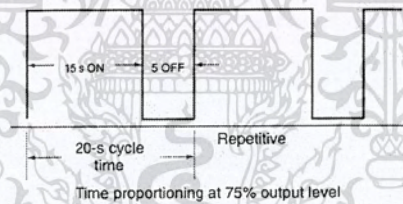

รูปที่ 2.21 การควบคุมอุณหภูมิแบบสัดส่วน (Proportional temperature control) [9]

3. การควบคุมแบบ PID (Proportional-integral-derivative control)

เป็นการควบคุมประสานกันระหว่างแบบเป็นสัดส่วน แบบอินทิกรัล (reset) และแบบอนุพันธ์ (rate) มักนิยมใช้ในงานที่ต้องการควบคุมอุณหภูมิที่แม่นยำสูง และไวมาก (sensitive) เอาท์พุทจะเปิดและปิดตามสัดส่วนของความต่างของอุณหภูมิที่วัดได้เทียบกับค่าอุณหภูมิที่ปรับไว้เรตฟังก์ชัน (rate function) ช่วยให้เวลาในการปรับอุณหภูมิเป็นไปตามที่ปรับไว้สั้นลง อินทิกรัลฟังก์ชัน (integral function) จะกำจัดค่าที่เลื่อนไปจากอุณหภูมิที่ปรับไว้ ดังรูปที่ 2.22

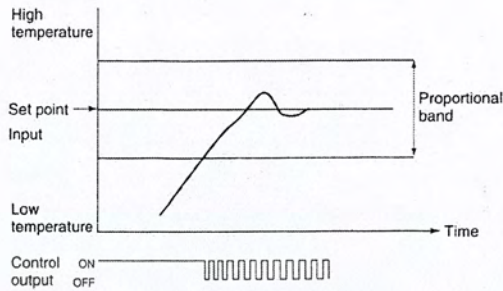

รูปที่ 2.22 การควบคุมแบบ PID (Proportional-integral-derivative temperature control) [9]

### 2.5.3.2 ปัจจัยในการเลือกตัวควบคุมอุณหภูมิ

1. ช่วงอุณหภูมิที่ต้องการ
2. ชนิดของตัวตรวจจับอุณหภูมิ ซึ่งแบ่งได้ 3 แบบ คือ แบบอิเล็กทรอนิกส์ แบบการขยายตัวของโลหะ และแบบการขยายของของไหล
3. เวลาในการตอบสนอง (response time) โดยจะขึ้นกับชนิดของตัวตรวจจับ และการแปลงสัญญาณจากตัวตรวจจับเป็นสัญญาณควบคุม
4. ความไวของการตรวจจับ (sensitivity) คือ ช่วงการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิที่ตัวควบคุมสามารถอ่านค่าได้ ซึ่งจะเป็นตัวกำหนดในการควบคุมความละเอียดของอุณหภูมิที่ต้องการควบคุม
5. ช่วงอุณหภูมิที่ทำให้ตัวควบคุมทำงาน (operating differential) โดยอาศัยตัวแปรต่างๆ


## 2.6 อุปกรณ์ทางไฟฟ้า

### 2.6.1 รีเลย์ (Relay)

#### 2.6.1.1 หลักการของรีเลย์

รีเลย์หรืออิเล็กทรอนิกส์ เป็นอุปกรณ์แม่เหล็กไฟฟ้าทำหน้าที่เป็นสวิตช์มีหลักการทำงานคล้ายกับขดลวดแม่เหล็กไฟฟ้าหรือโซลินอยด์ (Solenoid) โดยเปลี่ยนพลังงานแม่เหล็กไฟฟ้าเป็นพลังงานกล ใช้ในการควบคุมการตัดต่อวงจรไฟฟ้าที่มีแรงเคลื่อนต่ำ เช่นการควบคุมระบบนิวเมติกส์ที่ 24 โวลต์ การทำงานของรีเลย์ คือ เมื่อมีกระแสไฟฟ้า

ไหลผ่านขดลวดจะทำให้ขดลวดเกิดสนามแม่เหล็ก ไปดึงแผ่นสัมผัสให้ลงมาแตะหน้าสัมผัสอีกแผ่น ทำให้มีกระแสไฟไหลผ่านหน้าสัมผัสไปได้ [10] แสดงดังรูป 2.23

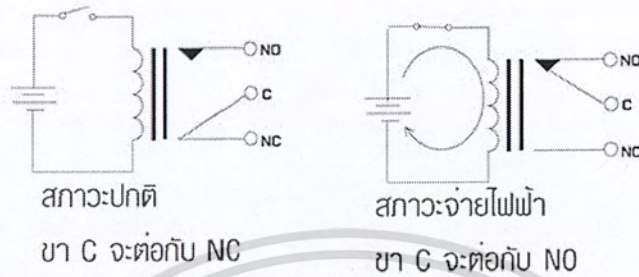

รูปที่ 2.23 สภาวะการทำงานของรีเลย์ [10]

### 2.6.1.2 ชนิดของรีเลย์

รีเลย์เป็นสวิตช์ควบคุมที่ทำงานด้วยไฟฟ้า แบ่งออกตามลักษณะการใช้งานได้เป็น 2 ประเภทคือ

1. รีเลย์กำลัง (Power relay) หรือมักเรียกกันว่าคอนแทกเตอร์ (Contactor or Magnetic contactor) ใช้ในการควบคุมไฟฟ้ากำลัง มีขนาดใหญ่กว่ารีเลย์ธรรมดา
2. รีเลย์ควบคุม (Control Relay) มีขนาดเล็กกำลังไฟฟ้าต่ำ ใช้ในวงจรควบคุมทั่วไปที่มีกำลังไฟฟ้าไม่มากนัก หรือเพื่อการควบคุมรีเลย์หรือคอนแทกเตอร์ขนาดใหญ่

### 2.6.2 หน้าสัมผัสแม่เหล็กไฟฟ้า (Magnetic Contactor)


#### 2.6.2.1 หลักการของหน้าสัมผัสแม่เหล็กไฟฟ้า

หน้าสัมผัสแม่เหล็กไฟฟ้า เป็นรีเลย์ประเภทหนึ่ง แต่จะมีขนาดใหญ่กว่า และหน้าสัมผัสมากกว่า ซึ่งจะทำให้รีเลย์ชนิดนี้ มีความสามารถในการควบคุมกำลังไฟฟ้ามากกว่ารีเลย์ทั่วไป เราจะเรียกรีเลย์ชนิดนี้ว่ารีเลย์กำลัง (Power Relay) แมกเนติกคอนแทกเตอร์เป็นอุปกรณ์ที่อาศัยหลักการทำงานของอำนาจแม่เหล็กในการปิดเปิดหน้าสัมผัสในการติดต่อวงจร เช่น ปิด เปิดหน้าสัมผัสหลัก ที่เรียกว่าแมกเนติกคอนแทก (Main Contact) ที่ใช้ในวงจรกำลัง และยังปิด-เปิดหน้าสัมผัสช่วย (Auxiliary Contact) โดยมีขดลวด (Coil) เป็นตัวสร้างสนามแม่เหล็กของแมกเนติกคอนแทกเตอร์ นอกจากนี้จะมีหน้าสัมผัส

ทั้งส่วนเคลื่อนที่ และหน้าสัมผัสส่วนที่อยู่กับที่แล้วหน้าสัมผัสภายในของคอนแทกเตอร์ยังแบ่งออกเป็น 2 ส่วนตามลักษณะของการทำงาน ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ส่วนดังนี้คือ

### 1. หน้าสัมผัสหลัก (Main Contacts)

โดยปกติแล้วหน้าสัมผัสหลักมี 3 อัน สำหรับส่งผ่านกำลังไฟฟ้า 3 เฟสเข้าไปสู่มอเตอร์ หรือ โหลดที่ใช้แรงดันไฟฟ้า 3 เฟส หน้าสัมผัสหลักของคอนแทกเตอร์มีขนาดใหญ่ทนแรงดันและกระแสได้สูง หน้าสัมผัสหลักเป็นชนิดปกติเปิด (Normally open; N.O. contact) อักษรกำกับ หน้าสัมผัสด้านแหล่งจ่ายคือ 1, 3, 5 หรือ L1, L2, L3 และด้านโหลดคือ 2, 4, 6 หรือ T1, T2, T3 ดังรูป 2.24

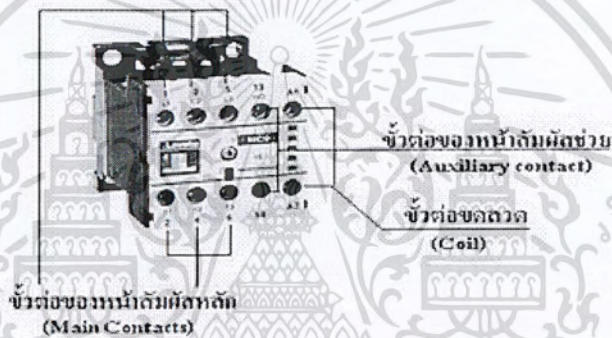


รูปที่ 2.24 หน้าสัมผัสภายในของคอนแทกเตอร์

### 2. หน้าสัมผัสช่วย (Auxiliary Contacts)

หน้าสัมผัสชนิดนี้ติดตั้งอยู่ด้านข้างทั้งสองด้านของตัวคอนแทกเตอร์ มีขนาดเล็กทนกระแสได้ต่ำทำหน้าที่ช่วยการทำงานของวงจร เช่น เป็นหน้าสัมผัสที่ทำให้คอนแทกเตอร์ทำงานได้ตลอดเวลา หรือเรียกว่า "holding" หรือ "maintaining contact" หน้าสัมผัสช่วยนี้จะเป็นหน้าสัมผัสแบบโยกได้สองทาง โดยจะถูกดึงขึ้น-ลงไปตามจังหวะการดูด-ปล่อยของคอนแทกเตอร์ อักษรกำกับหน้าสัมผัสช่วย จะเป็น 13, 14 สำหรับคอนแทกเตอร์ที่มีหน้าสัมผัสช่วยแบบปกติเปิด 1 ชุด ถ้ามี N.O. ชุดที่ 2 จะเป็น 23, 24 และหน้าสัมผัสช่วยแบบปกติปิดจะมีอักษรกำกับเป็น 31, 32 และ 41, 42

### 2.6.2.2 หลักการทำงานของหน้าสัมผัสแม่เหล็กไฟฟ้า

เมื่อมีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านไปยังขดลวดสนามแม่เหล็กที่อยู่กลางของแกนเหล็กขดลวดจะสร้างสนามแม่เหล็กที่แรงสนามแม่เหล็กขณะแรงสปริงดึงให้แกนเหล็กชุดที่เคลื่อนที่เคลื่อนที่ลงมาในสภาวะนี้(ON) คอนแทกทั้งสองชุดจะเปลี่ยนสภาวะการทำงาน คือ คอนแทกปกติปิดจะเปิดวงจรจุดสัมผัสออก และคอนแทกปกติเปิดจะต่อวงจรของจุดสัมผัส เมื่อไม่มีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านเข้าไปยังขดลวด สนามแม่เหล็กคอนแทกทั้งสองชุดจะกลับ ไปสู่สภาวะเดิม ดังรูปที่ 2.25

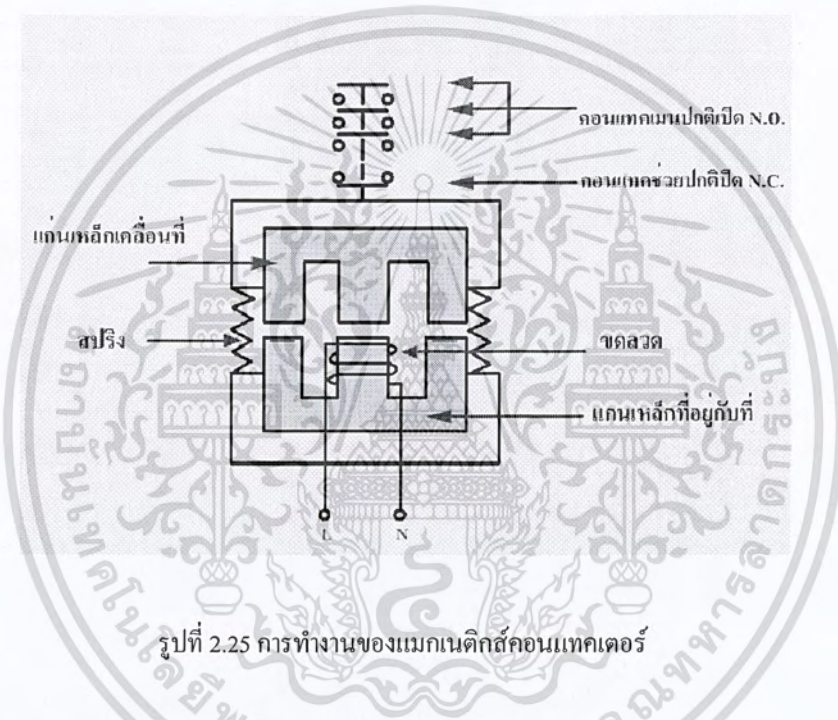

รูปที่ 2.25 การทำงานของแมกเนติกส์คอนแทกเตอร์

### 2.6.2.3 ชนิดและขนาดของแมกเนติกคอนแทกเตอร์

คอนแทกเตอร์ที่ใช้กับไฟฟ้ากระแสสลับ แบ่งเป็น 4 ชนิดตามลักษณะของ โหลด และการนำไปใช้งานมีดังนี้

- AC 1 : เป็นแมกเนติกคอนแทกเตอร์ที่เหมาะสมสำหรับโหลดที่เป็นความต้านทาน หรือในวงจรที่มีอินดักทีฟน้อยๆ
- AC 2 : เป็นแมกเนติกคอนแทกเตอร์ที่เหมาะสมสำหรับใช้กับโหลดที่เป็นสปริงมอเตอร์
- AC 3 : เป็นแมกเนติกคอนแทกเตอร์ที่เหมาะสมสำหรับการสตาร์ทและหยุดโหลดที่เป็น มอเตอร์กรงกระรอก
- AC 4 : เป็นแมกเนติกคอนแทกเตอร์ที่เหมาะสมสำหรับการสตาร์ท-หยุดมอเตอร์ วงจร jogging และการกลับทาง หมุนมอเตอร์แบบกรงกระรอก

#### 2.6.2.4 การเลือกใช้หน้าสัมผัสแม่เหล็กไฟฟ้า

1. ขนาดแรงเคลื่อนไฟฟ้าของขดลวดสร้างสนามแม่เหล็ก (coil) เช่น 24V , 220V ,380V เป็นต้น
2. ความสามารถในการรับกระแสของหน้าสัมผัสหลัก (main contact) เช่น 20A , 30A , 60A เป็นต้น
3. ความต้องการในการใช้งานของหน้าสัมผัสช่วย (auxiliary contact)
4. จำนวนขั้วของหน้าสัมผัสหลักที่ต้องการใช้งาน เช่น 2 ขั้ว สำหรับระบบไฟฟ้า 220V หรือ 3 ขั้ว สำหรับระบบไฟ 380 V

#### 2.6.3 โซลิดสเตทรีเลย์ (Solid state relay;SSR)

โซลิดสเตทรีเลย์ คือ รีเลย์ทางอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งจะใช้อุปกรณ์ตัวกึ่งตัวนำ เช่น ไบโพลาร์, MOSFETs, SCRs หรือ Triac โดยข้อดีของโซลิดสเตทรีเลย์ จะไม่มีขดลวดและคอนแทกจึงไม่มีส่วนใดของอุปกรณ์เคลื่อนไหว มีระบบป้องกันการสั่นและมีตัวตั้งเพื่อป้องกันฝุ่นและความชื้น จึงไม่เกิดประกายไฟทำให้อายุการใช้งานนาน นอกจากนี้ยังใช้ร่วมกับทรานซิสเตอร์และวงจรรวม (IC) ได้โดยไม่เกิดการแทรกสอดทางไฟฟ้า (electromagnetic interference) นอกจากนี้ยังมีเวลาตอบสนองที่เร็วกว่า

การควบคุมแรงดันสำหรับโซลิดสเตทรีเลย์อาจจะเป็นกระแสตรงและกระแสสลับ ซึ่งอยู่ระหว่าง 3 – 32 โวลต์ สำหรับกระแสตรง และอยู่ระหว่าง 80 – 280 โวลต์ สำหรับกระแสสลับ กระแสสูงสุดของวงจรโหลดมีค่าถึง 50 แอมป์ ในขณะที่แรงดันอินพุตอยู่ในอัตรา 120, 240 และ 480 Vac ในการประยุกต์ส่วนมากจะใช้โซลิดสเตทรีเลย์เป็นตัวเชื่อมต่อระหว่างวงจรควบคุมแรงดันต่ำกับสายแรงดันไฟสลับขนาดสูง

#### 2.6.4 เบรกเกอร์ (Circuit Breaker)

##### 2.6.4.1 หลักการของเบรกเกอร์

อุปกรณ์ที่ทำงาน เปิดและปิดวงจรไฟฟ้า แบบไม่อัตโนมัติ แต่สามารถเปิดวงจรได้อัตโนมัติ ถ้ามีกระแสไหลผ่านเกินกว่าค่าที่กำหนด โดยไม่มีความเสียหายเกิดขึ้น [11]

#### 2.6.4.2 ชนิดของเบรกเกอร์

ชนิดของเบรกเกอร์แรงดันต่ำที่ใช้กับแรงดันน้อยกว่า 1000 โวลต์

1. Molded case circuit breaker (MCCB) เบรกเกอร์ที่ถูกห่อหุ้มมิดชิดโดย mold 2 ส่วน มักทำด้วย phenolic ซึ่งเป็นฉนวนไฟฟ้าสามารถทนแรงดันใช้งานได้เบรกเกอร์แบบนี้ มีหน้าที่หลัก 2 ประการคือทำหน้าที่เป็นสวิตช์เปิด-ปิด ด้วยมือ และเปิดวงจรโดยอัตโนมัติ เมื่อมีกระแสไหลเกิน หรือเกิดลัดวงจร โดยเบรกเกอร์จะอยู่ในภาวะ trip ซึ่งอยู่กึ่งกลางระหว่างตำแหน่ง ON และ OFF เราสามารถ reset ใหม่ได้โดย กดคันโยกให้อยู่ ในตำแหน่ง OFF เสียก่อน แล้วค่อยโยกไปตำแหน่ง ON การทำงานแบบนี้เรียกว่า quick make , quick break ลักษณะของ breaker แบบนี้ที่พบเห็นโดยทั่วไป molded case circuit breaker ที่พบบ่อยมี 2 ประเภทคือ Thermal magnetic CB. และ Solid state trip CB. ดังรูปที่ 2.26




รูปที่ 2.26 เซอร์คิตเบรกเกอร์ สวิตซ์ตัดคอนอัตโนมัติ (Molded case circuit breaker) [11]

เบรกเกอร์แบบนี้มีส่วนประกอบสำคัญ 2 ส่วนคือ

- Thermal unit


ใช้สำหรับปลดวงจรเมื่อมีกระแสไหลเกินอันเนื่องมาจากการใช้โหลดมากเกินไป ลักษณะการทำงาน ดังรูป 2.27 เมื่อมีกระแสเกิน ไหลผ่านโลหะ bimetal (เป็นโลหะ 2 ชนิด ที่มีสัมประสิทธิ์ ทางความร้อน ไม่เท่ากัน) จะทำให้ bimetal โค้งตัว ไปปลดอุปกรณ์ทางกล และทำให้ CB. ตัดวงจร เรียกว่าเกิดการ trip การปลดวงจรแบบนี้ ต้องอาศัยเวลา ขึ้นอยู่กับกระแส และความร้อนที่เกิดขึ้นจนทำให้ bimetal โค้งตัว

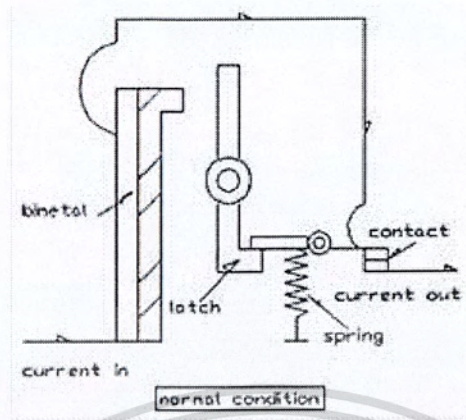

รูปที่ 2.27 ลักษณะการทำงานเมื่อมีกระแสเกินไหลผ่าน [11]

- Magnetic unit


ใช้สำหรับปลดวงจรเมื่อเกิดกระแสลัดวงจรหรือมีกระแสค่าสูงๆ ประมาณ 8-10 เท่าขึ้นไป ไหลผ่าน กระแสจำนวนมาก จะทำให้เกิด สนามแม่เหล็กความเข้มสูง ดึงให้อุปกรณ์การปลดวงจรทำงานได้ การตัดวงจรแบบนี้เร็วกว่าแบบแรกมาก โอกาสที่ breaker จะชำรุดจากการตัดวงจรจึงมีน้อยกว่า ดังรูปที่ 2.28

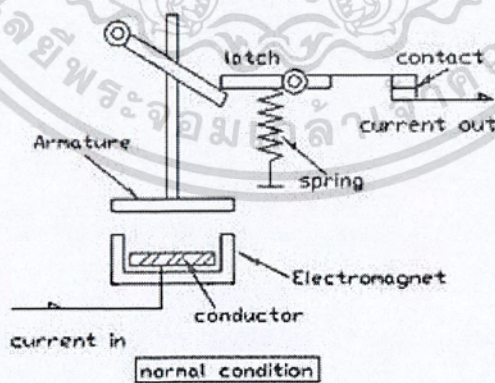

รูปที่ 2.28 สำหรับปลดวงจรเมื่อเกิดกระแสลัดวงจรหรือมีกระแสค่าสูงๆ[11]

2. Solid state trip or Electronic trip molded case circuit breaker


เป็นเบรกเกอร์ชนิดหนึ่งที่มีอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทำหน้าที่วิเคราะห์ กระแสเพื่อสั่งปลดวงจร จาก Diagram จะเห็นว่า มี CT อยู่ภายในตัวเบรกเกอร์ทำหน้าที่ แปลงกระแส ให้ต่ำลง ตามอัตราส่วนของ CT และมี microprocessor คอยวิเคราะห์กระแส หากมีค่าเกินกว่าที่กำหนด จะสั่งให้ tripping coil ซึ่งหมายถึง solenoid coil ดึงอุปกรณ์ทางกลให้ CB. ปลดวงจร ที่ ด้านหน้าของเบรกเกอร์ชนิดนี้จะมีปุ่มปรับค่ากระแสปลดวงจร , เวลาปลดวงจร และอื่นๆ นอกจากนี้ยังสามารถติดตั้ง อุปกรณ์เสริมที่เรียกว่า amp meter & fault indicator ซึ่งสามารถแสดง สาเหตุการ fault ของวงจรและค่ากระแสได้ ทำให้ทราบสาเหตุของการปลดวงจรได้ ดังรูปที่ 2.29

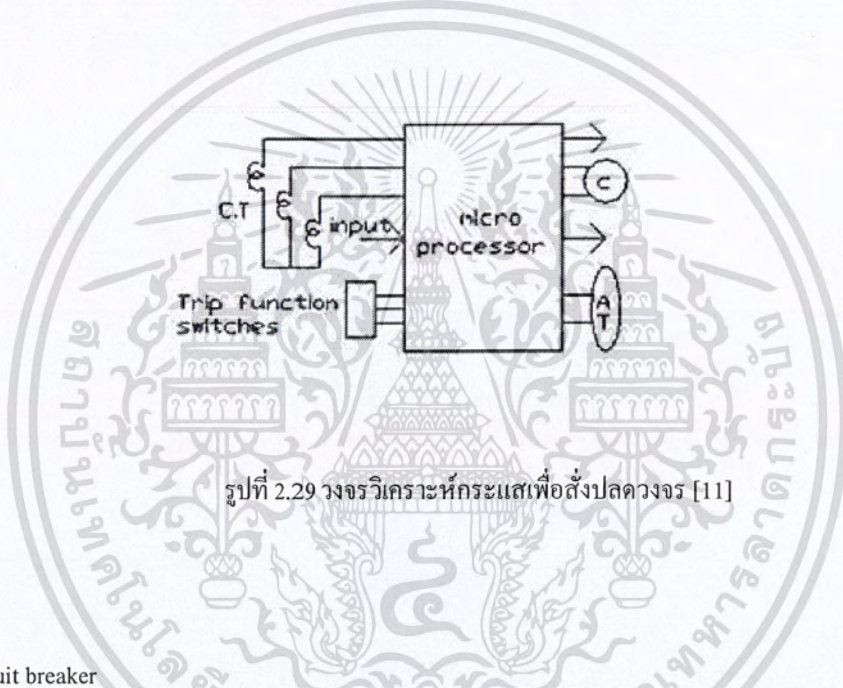

รูปที่ 2.29 วงจรวิเคราะห์กระแสเพื่อสั่งปลดวงจร [11]

3. Air circuit breaker


เบรกเกอร์ที่ใช้กับแรงดัน <math><1000</math> โวลต์ มีขนาดใหญ่ใช้เป็น main CB. โดยทั่วไปมีพิกัดกระแสตั้งแต่ 225-6300 A. และมี interrupting capacity สูงตั้งแต่ 35-150 KA. โครงสร้างทั่วไปทำด้วยเหล็กมีห้องดับอาร์ก (Arcing chamber) ที่ใหญ่โตแข็งแรงเพื่อให้สามารถรับกระแสตัดวงจรจำนวนมากได้ Air CB ดังรูปที่ 2.30

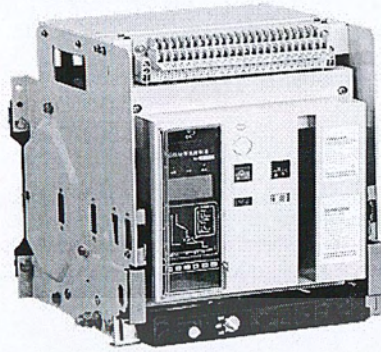

รูปที่ 2.30 แอร์เซอร์กิตเบรกเกอร์ (Air circuit breaker) [11]

4. Miniature circuit breaker

เบรกเกอร์ขนาดเล็ก ใช้ติดตั้งเป็นอุปกรณ์ป้องกันร่วมกับ แผงจ่ายไฟฟ้าย่อย (Load center) หรือ แผงจ่ายไฟฟ้าประจำห้องพักอาศัย (consumer unit) เบรกเกอร์ชนิดนี้ไม่สามารถปรับตั้ง ค่ากระแสตัดวงจรได้ มีทั้งแบบ 1 pole, 2 pole และ 3 pole อาศัยกลไกการปลดวงจรทั้งแบบ thermal และ magnetic มีรูปร่างดังรูปที่ 2.31

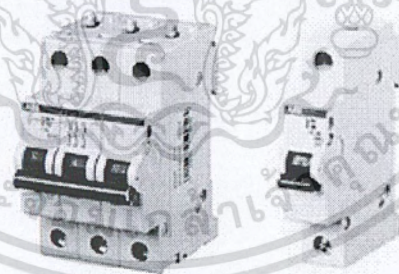

รูปที่ 2.31 มินิเอเจอร์เซอร์กิตเบรกเกอร์ (Miniature circuit breaker) [11]

## 2.6.5 สวิตช์ (Switch)

สวิตช์เป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าสำหรับตัดหรือต่อวงจรไฟฟ้าในส่วนที่ต้องการ ทำหน้าที่คล้ายสะพานไฟ สวิตช์แต่ละแบบจะทนกระแสไฟฟ้าสูงสุดได้ไม่เท่ากัน สวิตช์มีหลายชนิดดังนี้ [12]


### 2.6.5.1 ชนิดของสวิตช์

#### 1. สวิตช์ปุ่มกด (push button switch)

ปุ่มหน้าสัมผัส (contact) ทำจากตัวนำไฟฟ้า เช่น ทองแดง อะลูมิเนียม โครงสร้างภายนอกเป็นฉนวน เช่น พลาสติกมีก้านกระทุ้ง โดยมีแรงภายนอกมากระทำ เช่น มือกด เมื่อปล่อยมือจะกลับสู่ตำแหน่งปกติ มี 3 ชนิด

##### - สวิตช์ปุ่มกดปกติเปิด


**หลักการทำงาน :** สวิตช์ปุ่มกดปกติเปิด ในตำแหน่งปกติกระแสไฟฟ้าไม่สามารถไหลผ่านได้เพราะปุ่ม หน้าสัมผัสไม่ต่อกัน เมื่อถูกกดทำให้ปุ่มหน้าสัมผัสแตะถึงกัน และทำให้กระแสไฟฟ้าไหลผ่านไปได้ เมื่อปล่อยมือ แรงสปริงจะดันให้ปุ่มสัมผัสกลับสู่ตำแหน่งปกติ ใช้เมื่อเริ่มทำงาน ดังรูปที่ 2.32

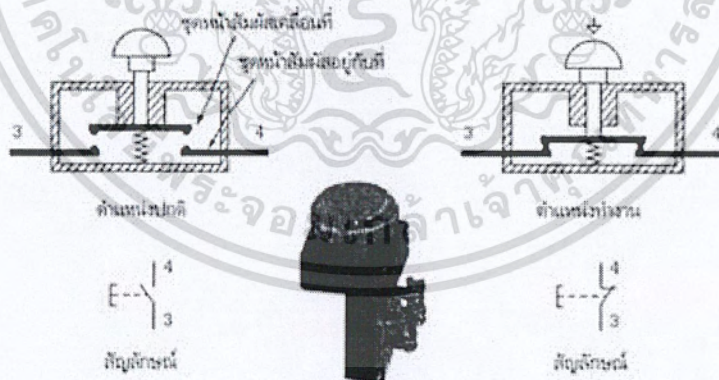

รูปที่ 2.32 โครงสร้างและการทำงานของสวิตช์ปุ่มกดปกติเปิด

- สวิตช์ปุ่มกดปกติปิด

**หลักการทํางาน :** สวิตช์ปุ่มกดปกติปิด ในตำแหน่งปกติกระแสไฟฟ้าสามารถไหลผ่านได้เพราะปุ่มหน้าสัมผัสต่อกัน เมื่อถูกกดทำให้ปุ่มหน้าสัมผัสออกจากกัน กระแสไฟฟ้าไม่สามารถไหลผ่านไปได้ เมื่อปล่อยมือ แรงสปริงจะดันให้ปุ่มสัมผัสกลับสู่ตำแหน่งปกติ ใช้สำหรับหยุดทํางาน ดังรูปที่ 2.33

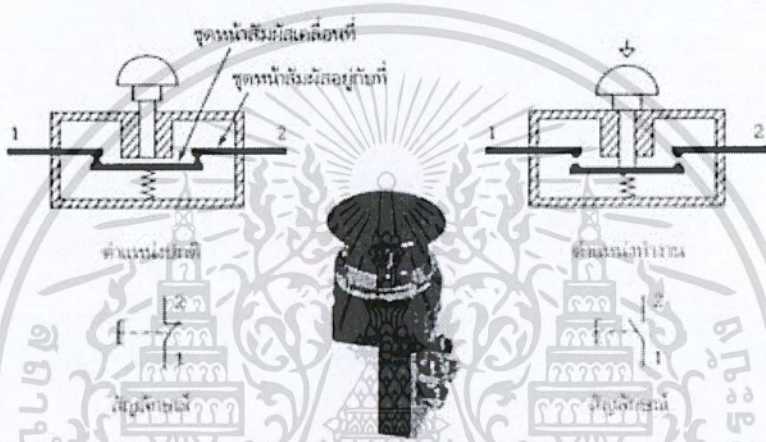


รูปที่ 2.33 โครงสร้างและการทำงานของสวิตช์ปุ่มกดปกติปิด

- สวิตช์ปุ่มกดปกติเปิดและปกติปิดอยู่ในตัวเดียวกัน

สวิตช์ปุ่มกดปกติเปิดและปกติปิดอยู่ในตัวเดียวกัน เหมาะสำหรับการป้องกันการทํางานของอุปกรณ์ทํางาน เช่น ขดลวด รีเลย์ หรือวาล์ว ไม่ให้เข้าซ้อนกัน คือ ถ้าตัวใดตัวหนึ่งทํางาน จะป้องกันไม่ให้อีกตัวทํางาน

**หลักการทํางาน :** เป็นการรวมเอาสวิตช์ปุ่มกดปกติเปิดและปกติปิดมารวมอยู่ในตัวเดียวกัน เมื่อถูกกดจะทํางานสลับกัน คือ ปกติเปิดเป็นปกติปิด ปกติปิดมาเป็นปกติเปิด ใช้สำหรับป้องกันวงจรที่ไม่ต้องการให้ทํางานพร้อมกัน ดังรูปที่ 2.34

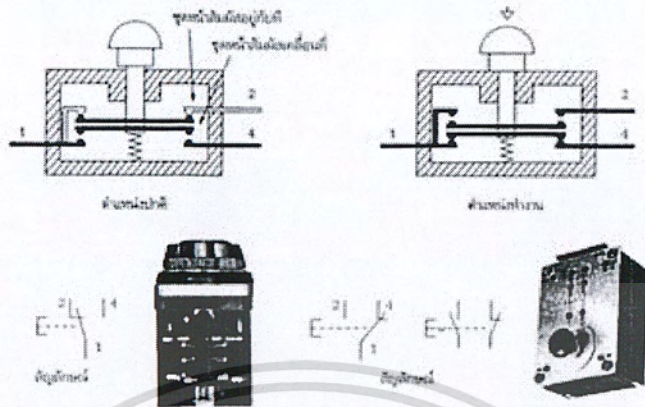

รูปที่ 2.34 โครงสร้างและการทำงานของสวิตช์ปุ่มกดปกติเปิดและปกติปิดอยู่รวมกัน

## 2. สวิตช์สองทาง

เป็นสวิตช์ที่ต่อไว้ใช้บังคับการเดินทางของกระแสไฟฟ้าได้สองทาง เช่น ไม่ผ่านวงจรที่ 1 แต่ให้ผ่านวงจรที่ 2 หรือให้ผ่านวงจรที่ 1 แต่ไม่ผ่านวงจรที่ 2

## 3. สวิตช์อัตโนมัติ

เป็นสวิตช์ที่สามารถตัดวงจรไฟฟ้าได้เองเมื่อกระแสไฟฟ้าไหลผ่านมากเกินไป ใช้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าที่กระแสไฟฟ้าผ่านมาก เช่น มอเตอร์ เครื่องปรับอากาศ เป็นต้น


## 2.6.6 สายไฟฟ้าแรงดันต่ำ

เป็นสายไฟฟ้าที่ใช้กับแรงดันไม่เกิน 750 V. เป็นสายหุ้มฉนวน ทำด้วยทองแดงหรืออลูมิเนียม โดยทั่วไปเป็นสายทองแดงสายขนาดเล็กจะเป็นตัวนำเดี่ยว แต่สายขนาดใหญ่เป็นตัวนำตีเกลียว วัสดุฉนวนที่ใช้กับสายแรงดันต่ำคือ Polyvinyl Chloride (PVC) และ Cross-linked Polyethylene (XLPE) [13]

### 2.6.6.1 ชนิดของสายไฟฟ้าแรงดันต่ำ

#### 1. วีเอเอฟ (VAF)

สายไฟตาม มอก.11-2531 หรือเรียกว่าสายชนิด วีเอเอฟ (VAF) เป็นสายชนิด ทนแรงดัน 300 V มีทั้งชนิดที่เป็นสายเดี่ยว สายคู่ และที่มีสายดินอยู่ด้วย ถ้าเป็นสายเดี่ยว จะเป็นสายกลม และถ้าเป็นชนิด 2 แกน หรือ 3 แกน จะเป็นสายแบน ตัวนำนอกจาก จะมีฉนวนหุ้ม แล้วยังมีเปลือกหุ้มอีกชั้นหนึ่ง สายคู่จะนิยมรัดด้วยเข็มขัดรัดสาย (Clip) ใช้ในบ้านอยู่อาศัยทั่วไป สายชนิดนี้ห้ามใช้ในวงจร 3 phase ที่มีแรงดัน 380 V เช่นกัน (ในระบบ 3 phase แต่แยกไปใช้งานเป็นแบบ 1 phase แรงดัน 220 V. จะใช้ได้) ดังรูปที่ 2.35 ซึ่งสายไฟแต่ละขนาดจะทนกระแสการใช้งานสูงสุดตามตารางที่ 2.4

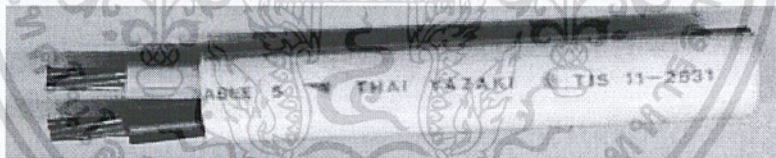


รูปที่ 2.35 สายไฟชนิดวีเอเอฟ (VAF) [13]

ตารางที่ 2.4 ขนาดกระแสของสายไฟฟ้าชนิดวีเอเอฟ (VAF) [13]

| จำนวนแกน | พื้นที่หน้าตัดสายตัวนำ | จำนวนและขนาดตัวนำ | กระแสใช้งานสูงสุด A |
|----------|------------------------|-------------------|---------------------|
| 2        | 1.0                    | 1/1.13            | 11                  |
| 2        | 1.5                    | 1/1.38            | 15                  |
| 2        | 2.5                    | 1/1.78            | 20                  |
| 2        | 4                      | 1/2.25            | 27                  |
| 2        | 6                      | 7/1.04            | 35                  |
| 2        | 10                     | 7/1.35            | 49                  |
| 2        | 16                     | 7/1.70            | 65                  |
| 2        | 25                     | 7/2.14            | 88                  |
| 2        | 35                     | 19/1.53           | 109                 |

2. ทีเอชดับเบิลยู (THW)

สายไฟฟ้าตาม มอก.11-2531 ที่ในท้องตลาดนิยมเรียกว่า ทีเอชดับเบิลยู (THW) เป็นสาย ไฟฟ้าชนิดทนแรงดัน 750 V เป็นสายเดี่ยว ใช้ในวงจรไฟฟ้า 3 phase ได้ ปกติจะเดินร้อยในท่อร้อยสาย ชื่อ THW เป็นชื่อตามมาตรฐานอเมริกัน ซึ่งเป็นสายชนิดทนแรงดัน 600 V อุณหภูมิใช้งานที่ 75 องศาเซลเซียส แต่ในประเทศไทยนิยมเรียกสายที่ผลิตตาม มอก. 11 -2531 ว่า สาย THW ดังรูปที่ 2.36

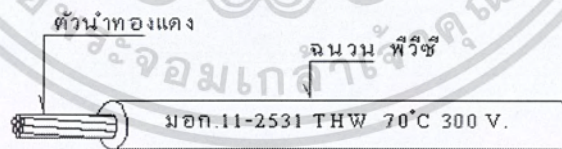


รูปสายไฟฟ้าชนิด THW

รูปที่ 2.36 สายไฟชนิดทีเอชดับเบิลยู (THW) [13]

### 3. เอ็นวายวาย (NYY)

สายไฟฟ้าตาม มอก.11-2531 (เอ็นวายวาย (NYY)) มีทั้งชนิดแกนเดี่ยว และหลายแกน สายหลายแกน เป็นสายชนิดกลม สายชนิดนี้ทนแรงดันที่ 750 V. มีความทนต่อสภาพแวดล้อม เพราะมีเปลือกหุ้มอีกชั้นหนึ่ง บางทีเรียกว่าเป็นสายฉนวน 3 ชั้น ความจริงแล้ว สายชนิดนี้มีฉนวนชั้นเดียว อีกสองชั้นที่เหลือเป็นเปลือก เปลือกชั้นในทำหน้าที่เป็นแบบ (Form) ให้สายแต่ละแกนที่ตีเกลียวเข้าด้วยกัน มีลักษณะกลม แล้วจึงมีเปลือกนอกหุ้มอีกชั้นหนึ่ง ทำหน้าที่ป้องกันความเสียหายทางกายภาพ ดังรูปที่ 2.37

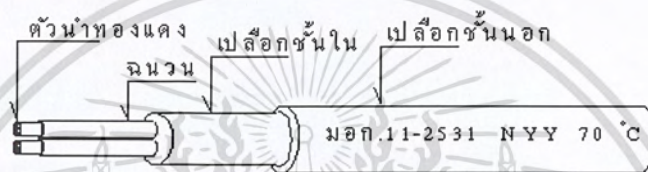

รูปสายไฟฟ้าชนิด NYY

รูปที่ 2.37 สายไฟชนิดเอ็นวายวาย (NYY) [13]

ชนิดของสาย NYY แบ่งตามลักษณะของสายโดยแบ่งออกได้ดังนี้

- NYY ชนิดสายเดี่ยว

สายชนิดนี้เป็นสายที่มีเปลือกเพียงชั้นเดียว ทำหน้าที่ป้องกัน ความเสียหายทางกายภาพ ไม่ต้องมีเปลือกชั้นใน

- NYY ชนิด 2 แกน 3 แกน และ 4 แกน

ซึ่งแล้วแต่ความต้องการของการใช้งาน สายชนิดนี้จะมีเปลือกสองชั้นดังกล่าวมาแล้วข้างต้น

- NYY ชนิด 4 แกน

มีสายนิวทรัลรวมอยู่ด้วย เรียกว่าเป็นสาย NYY - N คือมีสายไฟอยู่ 3 เส้น และมีสายนิวทรัลอีกหนึ่งเส้น มีขนาดพื้นที่หน้าตัดประมาณครึ่งหนึ่งของสายไฟ จึงเหมาะที่จะใช้ในวงจร 3 phase 4 สาย

- NYY ชนิด NYY - GRD

คือเป็นสายชนิด 2 แกน 3 แกน และ 4 แกน ที่มีสายดิน ( Ground ) รวมอยู่ด้วยอีกเส้นหนึ่งเส้น จึงเหมาะที่จะใช้ต่อเข้ากับอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ต้องต่อลงดิน

#### 4. วีซีที (VCT)

สายไฟฟ้าตาม มอก.11 - 2531 ตามท้องตลาดเรียกว่า สาย วีซีที (VCT) เป็นสายกลมมี ทั้งชนิดหนึ่งแกน 2 แกน 3 แกนและ 4 แกนทนแรงดันที่ 750 V. มีฉนวนและเปลือกเช่นกัน มีข้อพิเศกว่าก็คือ ตัวนำจะประกอบไปด้วย ทองแดงฝอยเส้นเล็ก ๆ ทำให้มีข้อดีคือ อ่อนตัวและ ทนต่อสภาพการสั่นสะเทือนได้ดี เหมาะที่จะใช้เป็นสายเดินเข้าเครื่องจักร ที่มีการสั่นสะเทือนขณะใช้งาน สายชนิดนี้ ใช้งานได้ทั่วไปเหมือนสายชนิด NYY สาย VCT มีหลายแบบตามรูปทรงโดยแบ่งได้ทั้งแบบ VCT - GRD ซึ่งมี 2 แกน 3 แกนและ 4 แกน และมีสายดินเดินร่วมไปด้วยอีกเส้นหนึ่ง เพื่อให้เหมาะสำหรับใช้เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ต้องต่อลงดิน ดังรูปที่ 2.38



รูปที่ 2.38 สายไฟชนิดวีซีที (VCT) [13]

#### 2.6.6.2 การเลือกขนาดของสายไฟให้เหมาะสม

การพิจารณาเลือกสายไฟฟ้าที่เหมาะสมนั้น มีหลายข้อด้วยกันที่ต้องพิจารณา ซึ่งจะส่งผลต่อประสิทธิภาพ ความเชื่อถือได้ และความปลอดภัยในการใช้งาน ข้อกำหนดที่ต้องพิจารณาในการเลือกสายไฟฟ้า ได้แก่

- พิกัดแรงดัน ( Voltage Rating )
- พิกัดกระแส ( Current Rating )
- แรงดันตก ( Voltage Drop )
- สายควม ( Multiple Conductors )

1. พิกัดแรงดัน

สายไฟฟ้าที่จะใช้ต้องสามารถทนต่อแรงดันใช้งานได้ตาม มอก. 11-2531 ได้กำหนดแรงดันใช้งานเอาไว้ 2 ระดับ คือ 300 V และ 750 V ดังนั้นในการเลือกชนิดของสายไฟฟ้าจึงต้องคำนึงถึงพิกัดแรงดันให้เหมาะสมด้วย

2. พิกัดกระแส

พิกัดกระแส คือ ความสามารถของสายไฟฟ้า ในการที่จะนำกระแสไฟฟ้าปริมาณหนึ่งอย่างต่อเนื่องในขณะที่ใช้งาน โดยไม่ทำให้อุณหภูมิสุดท้ายมีค่าเกินอุณหภูมิที่กำหนดไว้ พิกัดกระแสของสายไฟฟ้าหุ้มฉนวนจะขึ้นกับปัจจัยต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

- ขนาดของสายไฟฟ้า

สายไฟฟ้าที่มีพื้นที่หน้าตัดขนาดใหญ่ ก็จะมีค่าพิกัดกระแสสูงกว่าสายไฟฟ้าที่มีพื้นที่หน้าตัดขนาดเล็กกว่า

- ชนิดของฉนวนที่หุ้มสายไฟฟ้า

การที่สายไฟฟ้ามีฉนวนที่มีคุณภาพดี ย่อมที่จะทำให้สายไฟฟ้าชนิดนั้นมีค่าพิกัดกระแสสูงขึ้น

- อุณหภูมิโดยรอบ

เนื่องจากค่าความต้านทานของตัวนำจะมีค่าเพิ่มขึ้น เมื่ออุณหภูมิสูงขึ้นดังนั้นถ้าอุณหภูมิบริเวณรอบ ๆ ของสายไฟฟ้าที่ใช้มีค่าสูงขึ้น ก็จะส่งผลให้ค่าพิกัดของกระแสลดลงจากค่าปกติ

- ลักษณะการติดตั้ง

เนื่องจากการติดตั้งสายไฟฟ้า สามารถทำได้หลายวิธีด้วยกัน เช่น เดินลอย เดินในท่อร้อยสายหรือเดินฝังใต้ดิน การติดตั้งแต่ละแบบก็จะมีวิธีการถ่ายเทอากาศได้ยากง่ายต่างกัน ถ้าสายไฟฟ้าติดตั้งในบริเวณที่อากาศถ่ายเทได้สะดวก ก็จะมีค่าพิกัดกระแสสูงกว่ากรณีที่ติดตั้งในบริเวณอากาศที่ถ่ายเทไม่สะดวก

พิกัดกระแส ต้องไม่เกินค่าที่กำหนด

- กรณีโหลดต่อเนื่องให้ใช้ตัวคูณ 1.25 เพิ่มเข้าไปในการประเมินกระแส

- กรณีโหลด 3 เฟส จะมีความสัมพันธ์เกี่ยวกับกำลังไฟฟ้าดังนี้

$$P = 3IV \cos\theta \tag{2.14}$$

เมื่อ  $\cos \theta$  คือ ค่าตัวประกอบกำลัง

- กรณีโหลด 1 เฟส จะมีความสัมพันธ์เกี่ยวกับกำลังไฟฟ้าดังนี้

$$P = IV \cos\theta \tag{2.15}$$

### 3. แรงดันตก

เมื่อจะติดตั้งไฟฟ้าในบ้านพักอาศัยหรือในโรงงานถ้าเป็นระยะทางไกลควรคำนึงถึงการเสียมกำลังงานไฟฟ้าในรูปของแรงดันตก แต่ถ้าเป็นระยะทางใกล้อาจไม่จำเป็นต้องคำนึงถึง เพราะระยะทางใกล้ๆ ค่าแรงดันในสายจะตกน้อยเมื่อเราทราบแรงดันไฟฟ้าและกระแสไฟฟ้าในวงจรแล้วการเลือกสายต้องให้เหมาะสมกับประเภทงานที่จะใช้สายต้องใหญ่พอที่จะทำให้อุณหภูมิไม่สูงเกินขีดอันตราย เพราะสายที่เล็กเกินไปจะเกิดการสูญเสียกำลังงานไฟฟ้าในรูปของแรงดันตกมาก ถ้าแรงดันตกน้อยหมายถึงการสูญเสียกำลังงานไฟฟ้าน้อยตามไปด้วย เช่น ถ้าแรงดันตกร้อยละ 10 ก็หมายความว่า 10% ของกำลังงานแสงสว่างจะตกลงประมาณ 32% มาตรฐานสากลได้แนะนำว่าสายไฟฟ้าที่ให้งานให้แรงดันตกไม่เกิน 3% ในวงจรย่อย และไม่เกิน 5% เมื่อติดตั้งแต่จุดเริ่มต้นของสายป้อนผ่านวงจรย่อยถึง load ที่เป็นอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า แรงดันตกในสายป้อนและวงจรย่อยไม่ควรเกินร้อยละ 1 หรือ 1% เพราะฉะนั้น การเลือกใช้ชนิดของสายไฟและขนาดของสายไฟจึงจำเป็นมาก วิธีหาแรงดันในสายได้จากสูตรดังนี้

สำหรับไฟตรงและระบบไฟฟ้าหนึ่งเฟส

$$V_d = \frac{2IDRT}{1000} \quad (2.16)$$

สำหรับไฟฟ้า 3 เฟส ซึ่งเป็นค่าแรงดันลระหว่างเฟส

$$V_d = \frac{1.732IDRT}{1000} \quad (2.17)$$

สำหรับไฟฟ้าระบบ 3 เฟส ซึ่งเป็นค่าแรงดันลระหว่างสายเฟสกับสายกลาง

$$V_d = \frac{IDRT}{1000} \quad (2.18)$$

|       |       |   |  |
|-------|-------|---|--|
| เมื่อ | $V_d$ | = | แรงดัน ไฟฟ้าลด                           |
|       | I     | = | กระแสไฟฟ้า                               |
|       | D     | = | ความยาวสายไฟ – ระยะทาง ฟุต (คิดทางเดียว) |
|       | R     | = | ความต้านทาน                              |
|       | T     | = | อุณหภูมิ                                 |

## 2.7 ระบบควบคุมความเร็ว

### 2.7.1 มอเตอร์ (Motor)

#### 2.7.1.1 หลักการมอเตอร์

มอเตอร์สามเฟสมีขนาดสามชุด แต่ละชุดต่อเข้ากับแหล่งจ่ายแรงดันระบบ 3 เฟส ให้กำลัง (horse power) สูง เมื่อเทียบกับมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับเฟสเดียว ขนาดเดียวกัน มอเตอร์กระแสสลับสามเฟสนิยมใช้กันมากในงานอุตสาหกรรม [14]

#### 2.7.1.2 ชนิดของมอเตอร์กระแสสลับสามเฟส แบ่งเป็น 2 ชนิด

##### 1. มอเตอร์สามเฟสแบบเหนี่ยวนำ (3 Phase Induction Motor)

อาศัยหลักการเหนี่ยวนำแม่เหล็กไฟฟ้าระหว่างสเตเตอร์และโรเตอร์ แบ่งเป็น 2 แบบคือ

- แบบโรเตอร์กรงกระรอก (Squirrel Cage Rotor Type)
- แบบโรเตอร์พันขดลวด (Wound Rotor)

##### 2. มอเตอร์สามเฟสแบบซิงโครนัส (Synchronous Motor)


มอเตอร์สามเฟสชนิดที่นิยมใช้กันมากที่สุดคือ มอเตอร์สามเฟสเหนี่ยวนำแบบกรงกระรอก ซึ่งมีโครงสร้างง่าย ราคาถูก มอเตอร์สามเฟสเหนี่ยวนำแบบกรงกระรอก ประกอบด้วยขดลวดสเตเตอร์ 3 ชุด แต่ละขดมีทั้งต้นคอล์ย และปลายคอล์ย การต่อมอเตอร์สามเฟสใช้งานมีการต่อ 2 แบบ คือ

- การต่อแบบสตาร์ หรือแบบวาร์ย (Star or Wye or Y Connection)


การต่อแบบสตาร์ หรือแบบวาร์ยนี้จะให้แรงดันไฟฟ้าที่สูงที่กระแสต่ำ เป็นการต่อโดยเอาปลายของขดลวดทั้งสามเฟส (หรือจะเป็นชุดก็ได้ เรียกว่า Series-Star connection) มาต่อรวมกัน แล้วปล่อยต้นเฟสอีกด้านหนึ่งของทั้งสามเฟสไว้เพื่อต่อใช้งาน ดังรูปที่ 2.39

- การต่อแบบเดลตาหรือ สามเหลี่ยม (Delta)

การต่อแบบเดลตา หรือสามเหลี่ยมนี้จะให้แรงดันไฟฟ้าที่ต่ำที่กระแสสูง เป็นการต่อโดยเอาต้นและปลายของขดลวดต่อกัน ในแต่ละเฟสจะต่อถึงกันหมด ดังนั้น ปลายของเฟส 1 ต่อกับต้นของเฟส 2, ปลายเฟส 2 ต่อกับต้น เฟส 3, และปลายของเฟส 3 ต่อกับต้นของเฟส 1 การต่อใช้งานก็จะใช้จุดที่ต่อทั้งสามจุดไปใช้งาน (ลักษณะการต่อจะเป็นแบบสามเหลี่ยมด้านเท่า) ดังรูปที่ 2.40

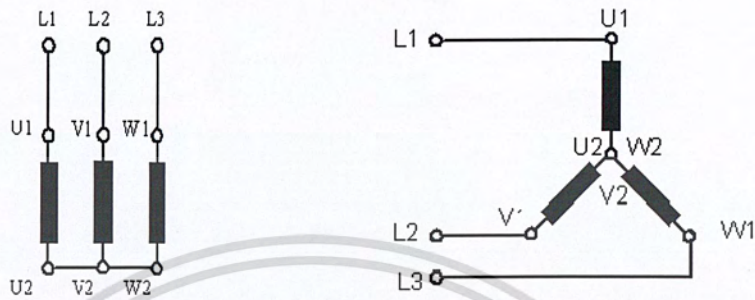

รูปที่ 2.39 การต่อแบบสตาร์ [14]

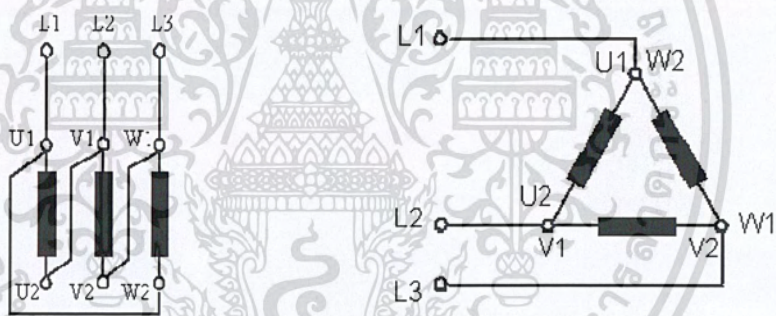

รูปที่ 2.40 การต่อแบบเดลตา [14]

## 2.7.2 อินเวอร์เตอร์ (Inverter)

### 2.7.2.1 หลักการอินเวอร์เตอร์

วงจรอินเวอร์เตอร์ เป็นการเปลี่ยนกำลังไฟฟ้าทางด้านอินพุตซึ่งเป็นกระแสตรง (DC) จากแหล่งจ่ายไฟให้เป็นการกำลังไฟสลับ (AC) ที่มีแรงดัน และความถี่ตามที่ต้องการ โดยในที่นี้ต้องการความถี่ 50 Hz และมีขนาด 220 โวลต์ ซึ่งหลักการของอินเวอร์เตอร์จะอาศัยการตัดต่อของสวิตช์ที่เป็นสารกึ่งตัวนำเป็นตัวตัดต่อไฟฟ้ากระแสตรงที่ต่ออยู่ภายใต้ไฟฟ้า

(Load) เช่น ทรานซิสเตอร์, เอสซีอาร์, เพาเวอร์มอสเฟต, ไอจีบีที เป็นต้น เพื่อที่จะทำให้แรงดันที่ตกคร่อมภาระไฟฟ้าเป็น สัญญาณไฟกระแสดับ

ซึ่งอินเวอร์เตอร์ (Inverter) หรือเรียกว่า เอซีไดรฟ์ (AC drives) คืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้สำหรับควบคุม ความเร็วรอบของมอเตอร์เหนี่ยวนำหรือเอซิมอเตอร์ เนื่องจากความเร็วรอบของอินดักชันมอเตอร์ หรือมอเตอร์เหนี่ยวนำ จะเปลี่ยนแปลงสัมพันธ์กับสมการความเร็วรอบหรือสมการซิงโครนัส-สปีดดังต่อไปนี้ [15]

$$\text{Synchronous speed (Ns)} = \frac{(120 \times f)}{p} \quad (2.19)$$

เมื่อ  $f$  = ความถี่กระแสไฟฟ้า  
 $p$  = จำนวนขั้วแม่เหล็ก

จากสมการสมการซิงโครนัส-สปีดจะเห็นว่าความเร็วรอบของมอเตอร์สามารถปรับเปลี่ยนได้ 2 เส้นทาง คือ

1. เปลี่ยนจำนวนขั้วแม่เหล็ก (P)
2. เปลี่ยนแปลงความถี่ของกระแสไฟฟ้าที่จ่ายให้กับมอเตอร์ไฟฟ้า (f)

ซึ่งการเปลี่ยนความสัมพันธ์ของทั้งสองจะให้ความเร็วรอบที่แตกต่าง ดังตารางที่ 2.5

ตารางที่ 2.5 ความเร็วรอบของมอเตอร์ตามความถี่และขั้วแม่เหล็ก [15]

| จำนวนขั้วแม่เหล็ก(P)            | 2    | 4    | 6    | 8   | 10  | 15  |
|---------------------------------|------|------|------|-----|-----|-----|
| จำนวนรอบที่ความถี่ 50 Hz. (RPM) | 3000 | 1500 | 1000 | 750 | 600 | 500 |
| จำนวนรอบที่ความถี่ 60 Hz. (RPM) | 3600 | 1800 | 1200 | 900 | 720 | 600 |

## 2.8 คุณสมบัติการไหลของพลาสติก หรือรีโอโลยี (Rheology)

รีโอโลยี (rheology) หมายถึง วิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการไหล และการผิดรูปของวัสดุที่มีสถานะเป็นของแข็งของเหลว หรือก๊าซ โดยทั่วไปมักจะเรียกสมบัติการรีโอโลยีว่าสมบัติการไหล เป็นการศึกษารีโอโลยีของสารละลายพอลิเมอร์ และพอลิเมอร์หลอม เนื่องจากของไหลชนิดนี้ที่มีลักษณะเป็นของไหลหนืด (viscous fluid) และมีการเฉือนลดลงเมื่อเพิ่มอัตราเฉือน (shear thinning behaviour) เป็นไหลวิสโคอีลาสติก (viscoelastic fluid) และมีสมบัติการไหลขึ้นกับเวลา และอุณหภูมิ

การแปรรูปพลาสติกจะต้องให้พลาสติกหลอมในเครื่องแปรรูป แล้วอัดด้วยสกรูหรือลูกสูบให้ไหลผ่านหัวตายหรือหัวฉีด หรือระบบท่อที่มีขนาดเล็กก่อนทำให้เย็น ในขณะที่เกิดการไหล โมเลกุลพลาสติกจะเกิดการผิดรูปหลายลักษณะ ซึ่งมักจะขึ้นอยู่กับโครงสร้างของพอลิเมอร์ และสภาวะของการไหล ดังนั้นความเข้าใจเรื่องสมบัติการไหล และการผิดรูปของพอลิเมอร์หลอมจะทำให้เข้าใจพฤติกรรมการไหลในกระบวนการแปรรูป ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อการควบคุมคุณภาพ และการพัฒนาการผลิตผลิตภัณฑ์ [3]

### 2.8.1 ความหนืด (Viscosity)

เมื่อของไหลเกิดการไหล ความเร็วของการไหล และอัตราการไหลจะขึ้นกับความต้านทานภายใน (internal resistance) ของของไหลชนิดนั้น ความต้านทานภายในของของไหล เรียกว่า ความหนืด (viscosity) ซึ่งสามารถวัดได้จากการใช้เครื่องรีโอมิเตอร์ (rheometer) ซึ่งนอกจากค่าความหนืดแล้ว เครื่องรีโอมิเตอร์ยังสามารถใช้ในการวัดสมบัติอื่นๆ เช่น ความเค้น (stress) และความเครียด (strain) เป็นต้น ของไหลต่างชนิดกันมีความหนืดแตกต่างกัน แสดงดังตารางที่ 2.6 ค่าความหนืดของพอลิเมอร์หลอมจะเปลี่ยนแปลงตามปัจจัยต่างๆ คือ อัตราเฉือน (shear rate) เวลาที่ใช้ในการไหล อุณหภูมิ ความดัน และแรงกระทำจากภายนอก ดังนั้นในขณะที่ไหลพลาสติกหลอมจะมีผลต่อทั้งสมบัติการไหลแบบเฉือน (shear property) หรือการไหลหนืด (viscous flow) เนื่องจากการตอบสนองต่อความเค้นเฉือน (shear stress) และความเค้นยึด (tensile stress หรือ elongation stress หรือ extensional stress) ซึ่งทำให้เกิดการไหลแบบยึด (extension flow)

ตารางที่ 2.6 ความหนืดของวัสดุชนิดต่างๆ[3]

| ชนิดวัสดุ         | ความหนืด (ปาสกาล วินาที) | ลักษณะเนื้อสาร      |
|-------------------|--------------------------|---------------------|
| อากาศ             | $10^{-5}$                | ก๊าซ                |
| น้ำ               | $10^{-3}$                | ของเหลว             |
| พอลิเมอร์อิมัลชัน | $10^{-3}$ - $10^{-2}$    | ของเหลว             |
| สี                | $10^{-2}$ - $10^{-1}$    | เป็นครีม            |
| น้ำมันมะกอก       | $10^{-1}$                | ของเหลว             |
| กลีเซอรอล         | 10                       | ของเหลวค่อนข้างหนืด |
| อีพอกซี           | 50                       | หนืดคล้ายน้ำเชื่อม  |
| พอลิยูรีเทนเหลว   | $10^2$ - $10^3$          | หนืดคล้ายน้ำเชื่อม  |
| พลาสติกหลอม       | $10^2$ - $10^6$          | เหนียวหนืด          |
| ยางดิบ            | $10^2$ - $10^6$          | แข็ง และยืดหยุ่น    |
| ยางมะตอย          | $10^9$                   | ของแข็งไหลได้       |
| แก้ว              | $10^{21}$                | ของแข็ง             |


พอลิเมอร์หลอมเป็นวัสดุชนิดวิสโคอิลาสติก มีลักษณะการไหลหนืดซึ่งเป็นสมบัติเฉพาะของของไหลและมีความยืดหยุ่น ซึ่งเป็นสมบัติของของแข็งยืดหยุ่น ระดับของความหนืด และความยืดหยุ่นของพอลิเมอร์หลอมขึ้นอยู่กับสถานะของพอลิเมอร์หลอม เช่น อุณหภูมิ ความดัน และชนิดของพอลิเมอร์ โดยทั่วไปพฤติกรรมการไหลของพอลิเมอร์หลอมในเครื่องแปรรูปมีความซับซ้อนมาก ซึ่งการไหลภายใต้สถานะของกระบวนการการแปรรูปชนิดต่างๆ เช่น การฉีดเข้าเบ้า และการอัดรีดขึ้นรูป การตอบสนองของพอลิเมอร์หลอมต่อแรงที่กระทำในเครื่องแปรรูปจึงมีลักษณะเฉพาะ

## 2.8.2 การแบ่งชนิดของของไหล

โดยทั่วไปจะแบ่งชนิดของของไหลตามพฤติกรรมการไหลได้ 2 ชนิด คือ

### 2.8.2.1 ของไหลอุดมคติหรือของไหลนิวทอนเนียน (Ideal or Newtonian Fluids)

พิจารณาการผิครูป และการไหลของของไหลนิวทอนเนียนที่วางตัวอยู่ระหว่างแผ่นกระจกใสบาง 2 แผ่น ที่มีพื้นที่กว้างมาก (A) มีระยะห่างเป็น X เมตร ดังรูปที่ 2.41

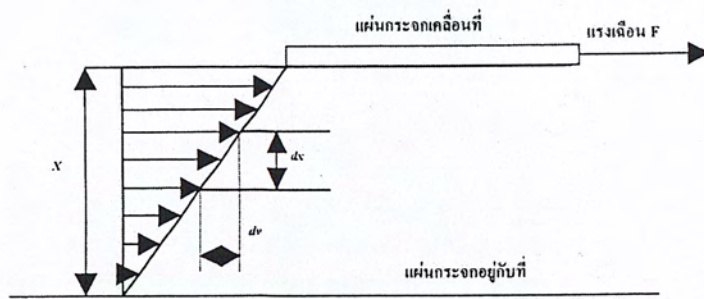

รูปที่ 2.41 การไหลและการผิดรูปของของไหลนิวทอนเนียนระหว่างแผ่นกระจกสองแผ่น เนื่องจากอิทธิพลของความเค้นเฉือน (Shear stress) [3]

ใช้แรง  $F$  (นิวตัน) ซึ่งเป็นแรงคงที่ดึงแผ่นกระจกด้านบนด้วยความเร็ว  $v$  (เมตรต่อวินาที) ในขณะที่ให้กระจกแผ่นล่างอยู่กับที่ สามารถคำนวณค่าความเค้นเฉือนได้ดังนี้

$$\tau = \frac{F}{A} = \eta \frac{dv}{dx} = \eta \dot{\gamma} \quad (2.20)$$

- เมื่อ  $\eta$  คือ ความหนืดของของไหลนิวทอนเนียน (Newtonian viscosity) มีหน่วยเป็น ปาสคาล วินาที  
 $\dot{\gamma}$  คือ อัตราเฉือน (shear rate) มีหน่วยเป็น (วินาที)<sup>-1</sup>  
 $F$  คือ แรงที่ใช้ดึงแผ่นกระจกด้านบน มีหน่วยเป็น นิวตัน  
 $v$  คือ ค่าความเร็ว ของการเคลื่อนที่ มีหน่วยเป็น เมตรต่อวินาที  
 $\tau$  คือ ความเค้นเฉือน (shear stress) มีหน่วยเป็น ปาสคาล (นิวตันต่อตารางเมตร)

ดังนั้นในกรณีการไหลของของไหลนิวทอนเนียน ความสัมพันธ์ระหว่างความเค้นเฉือน และอัตราเฉือน จะเป็นเส้นตรง แสดงความสัมพันธ์


$$\tau \propto \left(\frac{dv}{dx}\right) \quad (2.21)$$

ค่าความหนืดเฉือนของของไหลนิวทอนเนียน สามารถคำนวณได้จากความสัมพันธ์ของความเค้นเฉือนกับอัตราเฉือน หรือค่า  $\tan$  ของมุมของเส้นกราฟความเค้นเฉือนกระทำกับแกนของอัตราเฉือน ดังนี้

$$\eta = \frac{\tau}{\dot{\gamma}} = \tan\alpha \quad (2.22)$$


เมื่อ  $\alpha$  คือ มุมที่เส้นกราฟของความหนืดทำมุมกับแกนของอัตราเฉือน แสดงดังรูปที่ 2.42

ดังนั้นจะเห็นว่ากราฟที่ได้จากความสัมพันธ์ระหว่างความเค้นเฉือนกับอัตราเฉือนของของไหลนิวทอนเนียนจะเป็นเส้นตรง ซึ่งแสดงถึงค่าของความหนืดของการไหลของของไหลนิวทอนเนียนคงที่ กราฟที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างความเค้นเฉือน และอัตราเฉือนมักจะเรียกว่า เส้นกราฟของการไหล (flow curve) ค่าความหนืดของของไหลนิวทอนเนียนขึ้นอยู่กับอุณหภูมิ และชนิดของไหล ตัวอย่างของไหลในกลุ่มของของไหลนิวทอนเนียนส่วนใหญ่เป็นของไหลที่มีน้ำหนักโมเลกุลต่ำ เช่น น้ำ น้ำมันพืช และตัวทำละลายอินทรีย์

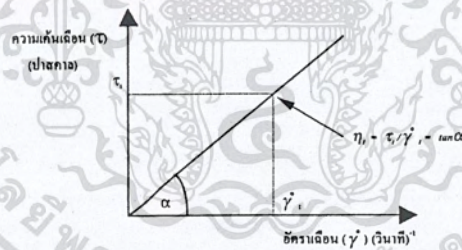

รูปที่ 2.42 ความสัมพันธ์ระหว่างความเค้นเฉือนและอัตราเฉือน [3]

ความสัมพันธ์ระหว่างความหนืดของของไหลนิวทอนเนียนกับอัตราเฉือน เป็นกราฟเส้นตรงแสดงดังรูป 2.43 ซึ่งแสดงให้เห็นว่าของไหลสองชนิดมีค่าความหนืดคงที่ แต่ของไหล A มีค่าความหนืดเฉือนสูงกว่าของไหล B ที่ทุกค่าของอัตราเฉือน

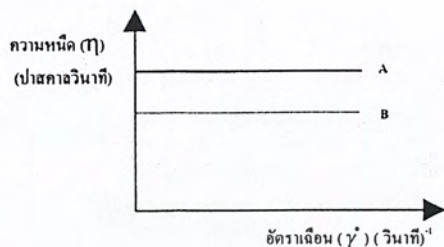

รูปที่ 2.43 ความสัมพันธ์ระหว่างความหนืดและอัตราเฉือนของของไหลนิวตันชนิด 2 ชนิด [3]

### 2.8.2.2 ของไหลนอนนิวตันเนียน (Non-Newtonian Fluids)

จากรูปที่ 2.43 พบว่าค่าความหนืดของของไหลนิวตันเนียน มีค่าคงที่ไม่ขึ้นกับอัตราเฉือน และไม่ขึ้นกับเวลาที่ใช้ในการไหล แต่มีวัสดุหลายชนิดที่ไม่แสดงสมบัติการไหลทำนองเดียวกับของไหลนิวตันเนียน กล่าวคือสมบัติการไหลจะมีการเบี่ยงเบนไปจากนี้ ตัวอย่างวัสดุเหล่านี้ เช่น พอลิเมอร์หลอม สารละลายพอลิเมอร์ และน้ำยาง เป็นต้น เรียกของไหลในกลุ่มนี้ว่าเป็น ของไหลนอนนิวตันเนียนซึ่งมีสมบัติเฉพาะที่สำคัญ คือเส้นกราฟของการไหล (flow curve) ไม่เป็นเส้นตรง ดังเช่นกรณีการไหลของของไหลนิวตันเนียน และความหนืดของการไหลขึ้นอยู่กับอัตราเฉือน และประวัติการถูกเฉือน (shear history) ของไหลที่แสดงพฤติกรรมการไหลแบบนอนนิวตันเนียนแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ คือ


#### 2.8.2.2.1 กลุ่มของไหลที่สมบัติการไหลไม่ขึ้นกับเวลา (Time-Independent Fluids)

นิยามทางคณิตศาสตร์ที่ใช้อธิบายสมบัติการไหลของของไหลที่สมบัติการไหลไม่ขึ้นกับเวลา แสดงดังสมการ

$$\gamma = f(\tau) = \frac{\tau}{\eta} \quad (2.23)$$

ถ้าเขียนกราฟความสัมพันธ์ระหว่างความเค้นเฉือนกับอัตราเฉือน (flow curve) และระหว่างความหนืดกับอัตราเฉือน (viscosity curve) จากรูป 2.44 ของไหลในกลุ่มนี้เปรียบเทียบกับของไหลนิวตันเนียน พบว่าสามารถแบ่งพฤติกรรม

การไหลตามชนิดของของไหลได้ 3 ประเภท คือ ของไหลบิงแฮม (Bingham fluid) ของไหลซูโดพลาสติก (Pseudoplastic fluid) และของไหลไดเลทแทน (Dilatant fluid)

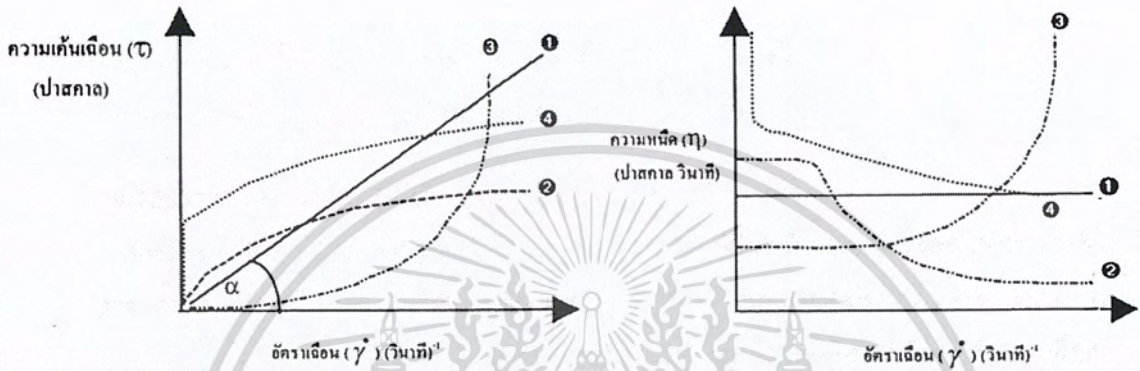

รูปที่ 2.44 เส้นกราฟของการไหล และเส้นกราฟของความหนืดของของไหลชนิดต่างๆ [3]

- |                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| 1 ของไหลนิวทอนเนียน | 2 ของไหลซูโดพลาสติก |
| 3 ของไหลไดเลทแทน    | 4 ของไหลบิงแฮม      |

1. การไหลของของไหลบิงแฮม (Bingham Fluid)

ของไหลบิงแฮม มีโครงสร้างภายในที่มีลักษณะพิเศษ และจะไม่เกิดการไหลอย่างทันทีทันใดเมื่อได้รับความเค้น แต่เมื่อได้รับความเค้นที่มีขนาดมากกว่าความเค้นเฉือนค่าหนึ่ง ที่เรียกว่า yield stress ( $\tau_y$ ) โครงสร้างภายในจะเกิดการสูญเสียสภาพ และเริ่มเกิดการไหลที่ค่าความเค้นเฉือนมากกว่าค่านี้ ได้เส้นโค้งของการไหลเป็นเส้นตรง กล่าวคือ มีพฤติกรรมของการไหลเช่นเดียวกับกรณีของไหลนิวทอนเนียน สมบัติการไหลของของไหลบิงแฮมอธิบายได้โดยใช้สมการที่ 2.24

$$\dot{\gamma} = \frac{1}{\eta} (\tau - \tau_y) \quad (2.24)$$

$$\text{เมื่อ } \tau \geq \tau_y$$

## 2. ของไหลขุโคพลาสติก (Pseudoplastic fluid)

การไหลของของไหลขุโคพลาสติกมีความหนืดลดลงเมื่อเพิ่มค่าอัตราเฉือน ดังรูปที่ 2.44 เรียกการไหลแบบนี้ว่าเป็น พฤติกรรมแบบลดความหนืด (shear thinning behavior) นอกจากนี้เส้นกราฟของกรการไหล จะมีแนวโน้มขนานกับแกนของอัตราเฉือนเมื่อค่าอัตราเฉือนมีค่าสูง สมบัติเด่นอีกอย่างหนึ่งของของไหลชนิดนี้คือ ไม่มีลักษณะที่มีค่าความเค้นคงที่ขณะเพิ่มอัตราเฉือน (yield stress) เหมือนกรณีของไหลบิงแฮม

สมการที่ได้รับการยอมรับเพื่ออธิบายสมบัติการไหลของของไหลขุโคพลาสติกคือ สมการยกกำลัง (power law equation หรือ Ostwald-de-Waele equation) รายละเอียดของสมการ แสดงดังในสมการที่ 2.25 และสมการที่ 2.26

$$\tau = K(\dot{\gamma})^n \quad (2.25)$$

$$\eta = K(\dot{\gamma})^{n-1} \quad (2.26)$$

เมื่อ  $n$  คือ ดัชนีของสมการยกกำลังหรือดัชนีอนนิวทอนเนียน  
 $K$  คือ ดัชนีของความเหนียวแน่น (consistency index)

สามารถใช้ค่าดัชนีของสมการยกกำลังในการจำแนกชนิดของของไหลได้ กล่าวคือ ของไหลนิวทอนเนียนมีค่า  $n = 1$  เสมอ แต่ของไหลขุโคพลาสติกจะมีค่า  $n$  น้อยกว่า 1 ตัวอย่างของไหลที่มีพฤติกรรมกรการไหลแบบขุโคพลาสติก เช่น พอลิเมอร์หลอม สารละลายพอลิเมอร์ เป็นต้น

โดยทั่วไปสมการยกกำลังไม่สามารถใช้ในการอธิบายสมบัติการไหลตลอดช่วงของอัตราเฉือน แต่สามารถใช้สมการยกกำลังอธิบายสมบัติของของไหลเมื่อ กราฟระหว่าง  $\log(\tau)$  กับ  $\log(\dot{\gamma})$  เป็นเส้นตรงเท่านั้น และค่า  $n$  ของสมการยกกำลังสามารถหาได้จากความชันของความสัมพันธ์ข้างต้น

พอลิเมอร์หลอมขณะไหลในเครื่องแปรรูปมีพฤติกรรมซับซ้อนกว่าการอธิบายด้วยสมการยกกำลัง กล่าวคือมีเวลาในการผิดรูป (deformation) และการคืนตัวของโมเลกุล (relaxation) หรือมีเวลาของการคลายตัว (relaxation time) เข้ามาเกี่ยวข้อง แต่ในทางวิศวกรรม และเทคโนโลยีพอลิเมอร์ มักใช้สมการยกกำลังเป็นเกณฑ์ในการออกแบบ และสร้างเบ้าห้วย และทดสอบสมบัติการไหลเบื้องต้นของพอลิเมอร์หลอมเสมอ แต่เป็นที่ทราบกันดีว่าการใช้สมการยกกำลังเพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอที่จะอธิบายพฤติกรรมทุกด้านของพอลิเมอร์หลอม โดยเฉพาะปรากฏการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการไหลแบบยืด (extensional flow) และการเป็นวิสโคอีลาสติก (viscoelasticity) ได้ การใช้สมการยกกำลังเป็นเพียงการประเมินสมบัติการไหลในเบื้องต้นเท่านั้น นอกจากนี้ยังพบว่าพอลิเมอร์หลอมทุกชนิดมีสมบัติเป็นของไหลแบบขุโคพลาสติกในบางช่วงของอัตราเฉือนเท่านั้น กล่าวคือถ้าพอลิเมอร์หลอมที่อยู่ภายใต้อิทธิพลของอัตราเฉือนที่ต่ำมาก ( $< 3$  วินาที<sup>-1</sup>) และสูงมาก จะมีสมบัติเป็นของไหลนิวทอนเนียน นอกจากสมการยกกำลังแล้วยังมีสมการชนิดอื่นๆ ที่ใช้ในการอธิบายสมบัติการไหลของของไหลขุโคพลาสติก สรุปได้ดังสมการที่ 2.27 – 2.29

สมการพรานด์ท์ (Prandtl equation)  $\tau = A \sin^{-1}(\dot{\gamma}/C)$  (2.27)


สมการไอริง (Eyring equation)  $\tau = \dot{\gamma}/B + C \sin(\tau/A)$  (2.28)

$$\tau = \dot{\gamma}(\eta_{\infty} + (\eta_0 - \eta_{\infty})/(1 + (\frac{\dot{\gamma}}{\dot{\gamma}_b})^2 n/2))$$
 (2.29)

- เมื่อ A, B และ C = ค่าคงที่  
 $\eta_{\infty}$  = ค่าความหนืดแบบเฉือนอนันต์ หรือความหนืดเฉือนที่อัตราเฉือนสูงมาก (Infinity shear viscosity)  
 $\eta_0$  = ค่าความหนืดแบบเฉือนที่มีค่าอัตราเฉือนเป็นศูนย์ (Zero shear viscosity)

3. ของไหลไดแลทแทน (Dilatant Fluid)

จากรูปที่ 2.44 จะสังเกตเห็นว่าการไหลของของไหลไดแลทแทนมีค่าความหนืดเพิ่มขึ้นเมื่อเพิ่มอัตราเฉือน เรียกพฤติกรรมการไหลแบบนี้ว่าเป็น พฤติกรรมการไหลแบบเพิ่มความหนืด (shear thickening behavior) ตัวอย่างของไหลที่แสดงพฤติกรรมการไหลในลักษณะนี้ เช่น การไหลของปูนซีเมนต์ และการไหลของพอลิเมอร์แขวนลอยที่มีสารตัวเติมในปริมาณสูง (highly filled suspensions) เป็นต้น สามารถใช้สมการยกกำลัง ในการอธิบายสมบัติการไหลของของไหลไดแลทแทนได้เช่นกัน ตามสมการยกกำลังของของไหลไดแลทแทนคือของไหลที่มีค่า n มากกว่า 1 สมการยกกำลังสามารถใช้ในการอธิบายพฤติกรรมการไหลของของไหลชนิดต่างๆ สรุปดังในรูปที่ 2.45

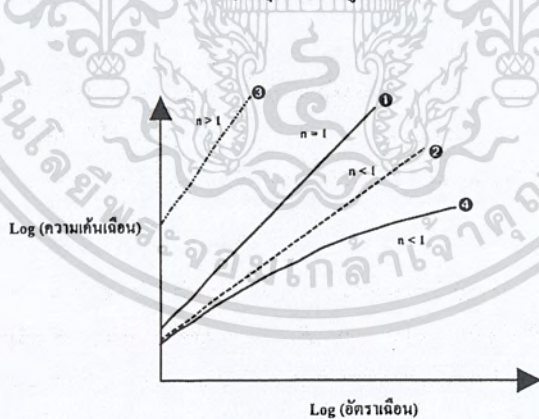

รูปที่ 2.45 เส้นกราฟการไหลของของไหลชนิดต่างๆ [3]

1. ของไหลนิวทอนเนียน
2. ของไหลซูโดพลาสติกที่เป็นไปตามสมการยกกำลัง
3. ของไหลไดแลทแทน
4. พอลิเมอร์หลอมบางชนิดเป็นของไหลซูโดพลาสติกแต่ไม่เป็นไปตามสมการยกกำลัง

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

### 2.8.2.2.2 กลุ่มของไหลที่สมบัติการไหลขึ้นกับเวลา (Time Dependent Fluids)


สมบัติการไหลของของไหลชนิดนี้ เช่น ความหนืดเฉือน เปลี่ยนแปลงตามระยะเวลาที่ของไหลถูกเฉือน ของไหลที่แสดงพฤติกรรมในลักษณะนี้สามารถแบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ

#### 1. ของไหลทริกโซทรอปิก (Thixotropic Fluids)


ลักษณะเฉพาะของการไหลของของไหลชนิดนี้คือ ค่าความหนืดของการผิครูปครั้งหลังจะต่ำกว่าความหนืดของการผิครูปครั้งก่อน ดังนั้นสมบัติการไหลของของไหลชนิดนี้ขึ้นกับระยะเวลาที่ถูกเฉือน เช่น ถ้ากวนของไหลชนิดนี้เป็นเวลานานด้วยอัตราเฉือนคงที่ จะทำให้สมบัติการไหล เช่น ความหนืดเฉือนลดลง แสดงดังรูปที่ 2.46 นอกจากนี้ถ้าเปรียบเทียบค่าความเค้นเฉือนที่ได้จากการใช้อัตราเฉือนที่คงที่ แต่มีค่าแตกต่างกัน พบว่าการเพิ่มอัตราเฉือนส่งผลให้ความเค้นเฉือนลดลง

เพื่อความเข้าใจถึงพฤติกรรมการไหลของของไหลทริกโซทรอปิก ทำการทดลองวัดสมบัติการไหล โดยใช้เครื่องรีโอมิเตอร์แบบหมุนที่สามารถวัดทอร์ก และความเค้นเฉือนได้ ทำการกวนของไหลที่ความเร็วค่าหนึ่งแล้ววัดค่าความเค้นไว้ แล้วเพิ่มความเร็วในการกวนแล้ววัดความเค้น ทำเช่นนี้ที่หลายความเร็วของการหมุน จนถึงความเร็วสูงสุดของการหมุน หลังจากนั้นเริ่มลดความเร็วของการหมุน โดยไม่หยุดเครื่อง แล้ววัดความเค้นที่ค่าความเร็วของการหมุนเท่ากัน

ผลการทดลองพบว่าเส้นกราฟของความเค้นของการเพิ่ม และลดความเร็วของการหมุนจะไม่ซ้อนทับกันเกิดเป็น hysteresis loop แสดงดังรูปที่ 2.47

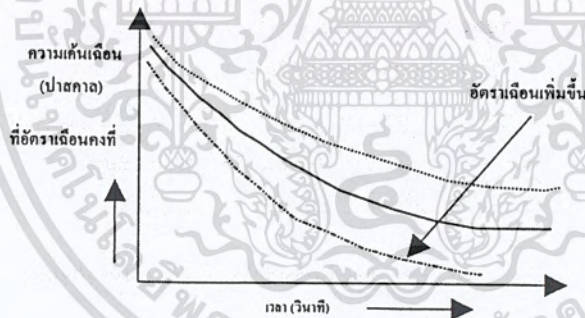


รูปที่ 2.46 สมบัติของของไหลทริกโซทรอปิก [3]

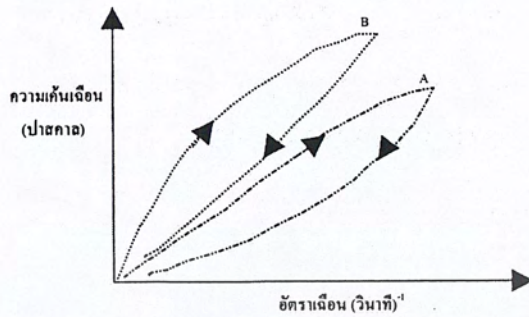

รูปที่ 2.47 Hysteresis Loop ของของไหลทริกโซทรอปิก 2 ชนิด คือ ของไหล A และ B [3]

## 2. ของไหลรีโอเปคติก (Rheopective Fluids)

ของไหลรีโอเปคติกมีสมบัติการไหลกลับกับกรณีของไหลทริกโซทรอปิกกล่าวคือ ค่าของสมบัติการไหล เช่น ความหนืดสูงขึ้นเมื่อเพิ่มเวลาของการเฉือน ทำให้ของไหลชนิดนี้มีความแข็งเพิ่มขึ้นเมื่อผ่านการถูกระทำด้วยความเค้นเฉือน ตัวอย่างของไหลที่แสดงพฤติกรรมในลักษณะนี้ เช่น แร่ขี้ผึ้งในน้ำ เป็นต้น ตัวอย่างการเปลี่ยนแปลงความเค้นเฉือนเมื่อเวลาของการเฉือนเพิ่มขึ้นในของไหลรีโอเปคติก แสดงดังรูปที่ 2.48

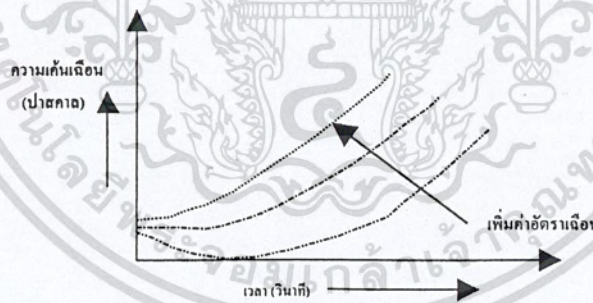

รูปที่ 2.48 สมบัติการไหลของของไหลรีโอเปคติก [3]

### 3. ของไหลวิสโคอีลาสติก (Viscoelastic Fluids)

ของไหลวิสโคอีลาสติก เป็นวัสดุที่แสดงสมบัติผสมระหว่างการไหลหนืด (Viscous flow) และ การยืดหยุ่น (elastic) อธิบายสมบัติการไหลโดยรวมได้ดังนี้

$$\tau = \phi \left( \frac{dy}{dt}, t \right) \quad (2.30)$$

เมื่อ  $dy/dt$  = อัตราการเฉือน ( $\dot{\gamma}$ )  
 $\phi$  = สมบัติการไหลที่เกิดจากการไหลหนืด และการยืดหยุ่น  
 $t$  = เวลา

ดังนั้นการพิจารณาการไหลของของไหลที่เป็นของไหลวิสโคอีลาสติกจะต้องแยกพิจารณาออกเป็น 2 กรณี คือ

1. สมบัติการไหลของของไหลนิวทอนเนียน ซึ่งเป็นไปตามสมการที่ 2.30 กล่าวคือ ความหนืดของการไหลขึ้นอยู่กับอัตราเฉือนเท่านั้น มีความพยายามในการอธิบายสมบัติการไหลโดยใช้ลูกสูบ เป็นแบบจำลองในการอธิบายพฤติกรรมของการไหล กล่าวคือเมื่อได้รับแรงเฉือน ลูกสูบจะเคลื่อนที่ไปที่ตำแหน่งใหม่ ถ้าหยุดแรงลูกสูบยังคงอยู่ที่ตำแหน่งเดิมไม่มีการหดตัวกลับ (รูปที่ 2.49) นอกจากนี้งานที่ใช้ในการทำให้กระบอกสูบยืดตัวจะสูญเสียไปทั้งหมด
2. สมบัติของของแข็งยืดหยุ่น (ideal elastic solids) ซึ่งมีพฤติกรรมตามกฎของฮุก (Hooke's law) ดังนี้

$$\tau = G\gamma \quad (2.31)$$

เมื่อ  $G$  = โมดูลัสเฉือน (shear modulus)

ใช้สปริงเป็นตัวแทนในการอธิบายสมบัติของของแข็งยืดหยุ่น ดังนั้นเมื่อให้แรงเฉือนแก่สปริงจะเกิดการยืดออก ถ้าหยุดการให้แรงสปริงจะหดตัวกลับไปที่ตำแหน่งเดิมทำให้ปลดปล่อยงานทั้งหมดกระทำบนสปริง ดังรูปที่ 2.49

ดังนั้นถ้าพิจารณาพฤติกรรมการไหลของของไหลวิสโคอีลาสติก ต้องพิจารณาพฤติกรรมรวมของตัวแทนทั้งสองชนิด (คือ ลูกสูบ และสปริง) ในกรณีให้แรงเฉือนแก่ของไหลวิสโคอีลาสติก เมื่อหยุดให้แรงเฉือนจะทำให้ลูกสูบหดตัวกลับระยะหนึ่งเนื่องจากอิทธิพลการหดตัวของสปริง ในอดีตได้มีการพัฒนาแบบจำลองหลายชนิดเพื่ออธิบายพฤติกรรมของของไหลวิสโคอีลาสติก แต่แบบจำลองของแมกซ์เวลล์ (Maxwell model) และแบบจำลองของวอยท์ (Voigt model) ใ้ใช้ในการอธิบายพฤติกรรมเบื้องต้นของของไหลชนิดนี้มากที่สุด ดังรูปที่ 2.50

ของแข็งตามกฎของฮุก (Hookean Solid)

แบบจำลองของวอยท์

$$\tau = G\gamma$$



$$\tau = \eta\dot{\gamma}$$




รูปที่ 2.49 แบบจำลองที่ใช้อธิบายของแข็งยืดหยุ่นอุดมคติ (สปริง) และของไหลนิวทอนเนียน (ลูกสูบ) [3]

แบบจำลองของแมกซ์เวลล์

แบบจำลองของวอยท์

$$\tau = \eta\dot{\gamma} - \left(\frac{\eta}{G}\right)\dot{\tau}$$

$$\tau = \eta\dot{\gamma} + G\gamma$$

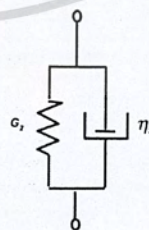

รูปที่ 2.50 แบบจำลองของไหลวิสโคอีลาสติกของแมกซ์เวลล์ และวอยท์ [3]

ตัวอย่างวัสดุที่มีสมบัติเป็นวิสโคอีลาสติก เช่น พอลิเมอร์หลอมสารละลายพอลิเมอร์ และ ยางที่เป็นทั้งยางดิบ และยางที่มีการเชื่อมโยงแล้ว เป็นต้น วัสดุเหล่านี้จะแสดงพฤติกรรมการไหลที่ซับซ้อนโดยจะต้องนำเวลาในการพัก (relaxation time) และการพักโมดูลัส (relaxation modulus) เข้ามาพิจารณาเพื่อที่จะประเมินพฤติกรรมที่แท้จริงของการไหล และการผิดรูป

### 2.8.3 พฤติกรรมการไหลของพอลิเมอร์หลอม

พอลิเมอร์หลอมแสดงพฤติกรรมสอดคล้องกับการไหลของของไหลซูโดพลาสติก ซึ่งเป็นพฤติกรรมการไหลที่ไม่ขึ้นกับเวลา แต่เป็นที่ยอมรับกันว่าพอลิเมอร์หลอมแสดงสมบัติเป็นของไหลที่มีสมบัติขึ้นกับเวลาด้วย กล่าวคือ มีสมบัติการไหลเป็นแบบของไหลวิสโคอีลาสติกด้วย เนื่องจากมีปรากฏการณ์หลายอย่างที่ชี้บ่งถึงการมีสมบัติการไหลของของไหลวิสโคอีลาสติกของพอลิเมอร์หลอม เช่น การบวมพองที่หัวค้าย (die swell หรือ extrudate swell) การบวมพองในขณะรีด (calendar swell) และการเกิด frozen-in ในกระบวนการฉีดพอลิเมอร์


#### 2.8.3.1 พอลิเมอร์หลอมเป็นของไหลซูโดพลาสติก

การประเมินสมบัติขั้นต้นของพอลิเมอร์หลอม นิยมใช้สมการยกกำลังเป็นเกณฑ์ในการพิจารณา ดังนั้น ในกรณีนี้พอลิเมอร์หลอมจะมีพฤติกรรมการไหลแบบของไหลซูโดพลาสติก เส้นกราฟของความหนืดเทียบกับอัตราเฉือน ในสเกล log-log แสดงในรูปที่ 2.51 มีลักษณะเป็นเส้นตรงมีค่าความหนืดต่ำมากและสูงมาก และกล่าวได้ว่าที่สองช่วงของอัตราเฉือนนี้พอลิเมอร์หลอมมีสมบัติเป็นของไหลนิวทอนเนียน ค่าความหนืดที่อัตราเฉือนต่ำมากเรียกว่า ค่าความหนืดเฉือนที่มีอัตราเฉือนเป็นศูนย์ (zero shear viscosity) ส่วนค่าความหนืดที่อัตราเฉือนสูงมากเรียกว่า ความหนืดเฉือนอนันต์ (Infinity shear viscosity) ช่วงกลางของเส้นกราฟของความหนืดค่าความหนืดเฉือนมีค่าลดลงเมื่ออัตราเฉือนเพิ่มขึ้น ในช่วงกลางนี้เองพอลิเมอร์หลอมจะแสดงพฤติกรรมเป็นไปตามสมการยกกำลัง และเป็นของไหลซูโดพลาสติก

สมบัติของพอลิเมอร์หลอมในช่วงที่มีสมบัติเป็นของไหลซูโดพลาสติกซึ่งอธิบายด้วยสมการยกกำลัง แสดงในรูป 2.51 สอดคล้องกับการจัดเรียงตัวของโมเลกุลระหว่างที่เกิดการไหล กล่าวคืออัตราที่เฉือนเพิ่มขึ้น โมเลกุลจะเกิดการจัดเรียงตัวใหม่ไปในแนวเดียวกัน เพื่อให้โมเลกุลเคลื่อนตัวผ่าน โมเลกุลอื่นๆ ได้ง่ายยิ่งขึ้น ส่งผลให้การต่อต้านต่อการไหล (ความหนืด) ลดลงตามอัตราเฉือนที่เพิ่มขึ้น จากการสังเกตเส้นกราฟของความหนืดในรูปที่ 2.51 ถ้าพอลิเมอร์หลอมไม่สมบัติการไหลเป็นของไหลซูโดพลาสติก กล่าวคือความหนืดไม่ลดลงตามอัตราเฉือน จะทำให้การแปรรูปของพอลิเมอร์หลอมทำได้ยากมากเนื่องจากค่าความหนืดที่สูงแต่เมื่ออัตราเฉือนมีค่ามากค่าความหนืดของพอลิเมอร์หลอมลดลง จึงทำให้

สามารถแปรรูปพอลิเมอร์หลอมได้ง่ายขึ้น การมีสมบัติเป็นของไหลชิวโคพลาสติกของพอลิเมอร์หลอมทำให้มีข้อดีหลายประการดังนี้

1. ทำให้ลดพลังงานที่ใช้ในการแปรรูป
2. สามารถผลิตชิ้นงานที่มีขนาดใหญ่ได้ง่ายขึ้น
3. สามารถใช้เครื่องจักรที่ต้องการกำลังต่ำได้
4. เพิ่มปริมาณการผลิตของผลิตภัณฑ์พอลิเมอร์ได้ดี
5. ความดันในการแปรรูปต่ำ
6. ความสามารถทำให้พอลิเมอร์หลอมไหลเข้าเบ้าที่มีความซับซ้อนได้

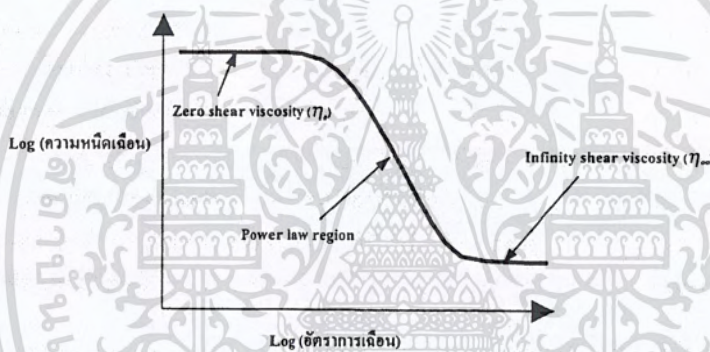

รูปที่ 2.51 สมบัติการไหลของพอลิเมอร์หลอม [3]

### 2.8.3.2 ความสัมพันธ์ของวิสโคอีลาสติก (Viscoelasticity) ในกระบวนการแปรรูปพอลิเมอร์

ในการออกแบบเครื่องแปรรูป เบ้า และคาน ใช้ในกระบวนการแปรรูปพอลิเมอร์ซึ่งสามารถใช้งานได้ดีเพียงแต่พิจารณาว่าพอลิเมอร์หลอมเป็นของไหลหนืด(หรือของไหลชิวโคพลาสติก)เท่านั้น แต่อย่างไรก็ตามการวิเคราะห์การไหลของพอลิเมอร์หลอมที่สมบูรณ์แบบ ควรจะพิจารณาสมบัติทางการไหลหนืด (viscous flow) และผลที่เกิดจากการยืดหยุ่นของพอลิเมอร์หลอม (elastic effect) ถึงแม้จะนำความคิดเรื่องความยืดหยุ่นของพอลิเมอร์หลอม (melt elasticity) เข้ามาพิจารณาในการออกแบบเครื่องแปรรูปพลาสติก จะทำได้ยาก และซับซ้อนมากดังนั้นการออกแบบเครื่องแปรรูปส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีการนำเอาการไหลแบบยืดหยุ่นเข้ามาคิด และคำนวณ

ในแง่ของการศึกษาสมบัติการไหลของพอลิเมอร์หลอมในเครื่องแปรรูป โดยเฉพาะในส่วนที่เป็นหัวคานของเครื่องอัดรีดขึ้นรูป และหัวฉีดของเครื่องฉีดเข้าเบ้า มักจะนำเอาสมบัติการไหลที่เป็นการไหลแบบยืดหยุ่น เวลาของการพัก

การพัก โมดูลัสเข้ามาเกี่ยวข้องกับเสมอ สมการที่ใช้อธิบายสมบัติการไหลของพอลิเมอร์หลอมรวมทั้งการไหลหนืด และการไหลยืดหยุ่นไว้ในสมการเดียวกัน เรียกว่า สมการสถานะของสมบัติการไหล (rheological equation of state) หรือเรียกอีกอย่างว่า constitutive equation ตัวอย่างของ constitutive equation ที่เสนอขึ้นมาเพื่ออธิบายสมบัติการไหลของพอลิเมอร์หลอม เช่น Upper-convected Maxwell model, Oldroyd-B model, Phan-thien-Tanner model, และ K-BKZ model

## 2.9 พลาสติกที่ใช้ในการอัดรีดขึ้นรูป

ตามหลักแล้วเทอร์โมพลาสติกทุกชนิดสามารถจะทำการอัดรีดขึ้นรูปได้ แต่มีข้อจำกัดคือพลาสติกนั้นเมื่ออ่อนตัวจะต้องมีความหนืดสูง ทั้งนี้เพื่อว่าเมื่อพลาสติกผ่านหัวดายออกมาจะต้องคงรูปได้ชั่วระยะเวลาหนึ่ง ไม่ยุบตัวมารวมกัน ดังนั้นจึงจำเป็นต้องเลือกชนิดของพลาสติกที่เหมาะสมสำหรับงานอัดรีดหรือใช้พลาสติกบางชนิดที่ความหนืดต่ำกว่าเล็กน้อย ที่มี polymerization degree สูงขึ้นในกระบอก หรือเมื่อเดิมสารผสมลงไปแล้วทำให้หนืดขึ้น โดยพลาสติกที่นำมาเข้ากระบวนการอัดรีดขึ้นรูป แสดงดังตารางที่ 2.7 โดยส่วนใหญ่เป็น PVC ทั้งแข็งและอ่อน ตามมาด้วย PE และ PP [2]

ตารางที่ 2.7 พลาสติกที่ใช้ในกระบวนการอัดรีดขึ้นรูป [2]

| ชื่อทางเคมี                                      | สัญลักษณ์ | อุณหภูมิทำงาน(°C) | ตัวอย่างการใช้งานในกระบวนการอัดรีดขึ้นรูป      |
|--|-----------|-------------------|--|
| Celluloseacetate                                 | CA        | 160-200           | Profile ต่างๆ และแผ่นแบน                       |
| Polystyrene (Normal Polystyrene)                 | PS        | 170-210           | แผ่นฟิล์มที่ดึงยึดทั้งสองแกน และแผ่นโฟม        |
| Styrene-Butadien Copolymerisate                  | SB        | 170-220           | แผ่นหนา แผ่นฟิล์ม และเส้นใย                    |
| Acrylnitrile-Butadien-Styrene<br>Terpolymerisate | ABS       | 170-220           | แผ่นหนา และท่อ                                 |
| Polyethylene soft (PE low density)               | LDPE      | 130-200           | ท่อ แผ่น ฟิล์ม ภาชนะกลวงหุ้มลวด และMonofile    |
| Polyethylene hard (PE high<br>density)           | HDPE      | 140-220           | ท่อ แผ่น ฟิล์ม ภาชนะกลวงหุ้มลวด และแถบ<br>Tape |

ตารางที่ 2.7 พลาสติกที่ใช้ในกระบวนการอัดรีดขึ้นรูป (ต่อ) [2]

| ชื่อทางเคมี                      | สัญลักษณ์ | อุณหภูมิทำงาน(°C) | ตัวอย่างการใช้งานในกระบวนการอัดรีดขึ้นรูป |
|----------------------------------|-----------|-------------------|---|
| Polypropylene                    | PP        | 180-260           | ท่อ พิล์ม แผ่น Monofile และแถบ Tape       |
| Polyvinylchloride                | PVC       | 180-200           | ท่อ พิล์ม และแผ่น                         |
| Polyvinylchloride Copolymerisate | PVC       | 180-210           | ท่อ พิล์ม และแผ่น                         |
| Polyvinylchloride with Softener  | PVC       | 150-190           | สายยาง พิล์ม หุ้มสายไฟ ลวด และProfile     |
| Polymethylmethacrylate           | PMMA      | 160-190           | แผ่น และพิล์ม                             |
| Polycarbonate                    | PC        | 300-340           | แผ่น profile และภาชนะกกลาง                |
| Polyamide                        | PA        | 260-300           | สายไฟ หุ้มลวด Monofile และภาชนะกกลาง      |
| Polyacetal                       | POM       | 170-200           | ท่อ และProfile ต่างๆ                      |

### 2.9.1 พอลิโพรไพลีน

#### 1. ลักษณะ

- พอลิโพรไพลีนมีลักษณะขาวขุ่น
- มีความหนาแน่นในช่วง 0.890 - 0.905


#### 2. สมบัติทั่วไป

- มีผิวแข็ง ทนทานต่อการขีดข่วน คงตัวไม่เสียรูปง่าย
- สามารถทำเป็นบานพับในตัว มีความทนทานมาก
- เป็นฉนวนไฟฟ้าที่ดีมาก แม้ที่อุณหภูมิสูง
- ทนทานต่อสารเคมีส่วนมาก แต่สารเคมีบางชนิดอาจทำให้พองตัว หรืออ่อน นิ่มได้
- มีความเหนียวที่อุณหภูมิตั้งแต่ 105 °F ลงไปจนถึง 15 °F (40 °C ถึง -10 °C) แต่ที่ 0 °F จะเปราะ
- มีความต้านทานการซึมผ่านของไอน้ำและก๊าซได้ดี
- สามารถทนอุณหภูมิสูงที่ใช้ในการฆ่าเชื้อ (Sterilization : 100°C) ได้
- ผสมสีได้ง่ายทั้งลักษณะ โปร่งแสง และทึบแสง

## 2.10 การหาผลลัพท์ (Output) ของกระบวนการผลิต

การหาผลลัพท์ของกระบวนการผลิตจะหาจากสมการที่ใช้ในการคำนวณหากระบวนการผลิตในกระบวนการอัดรีดขึ้นรูป

การไหลในเครื่องอัดรีดขึ้นรูปสกรูเดี่ยวจะแบ่งออกได้เป็น 3 ชนิด การหมุนของสกรูจะผลักให้พลาสติกไปตามผนังของกระบอกหลอมอย่างคงที่ ทำให้เกิดอัตราการไหลของของไหล ซึ่งจัดหาได้จาก การไหลของพลาสติกไปข้างหน้าในเครื่องอัดรีดขึ้นรูป และแม่พิมพ์ ปัจจุบันจะใช้การไหลที่มีประสิทธิภาพเท่านั้น การเพิ่มเข้ามาของแม่พิมพ์จะเป็นตัวจำกัดรูปร่างผลิตภัณฑ์ที่ออกมาของเครื่องอัดรีดขึ้นรูป ซึ่งจะมีความดันมากที่สุดที่ด้านหน้าของเครื่องอัดรีดขึ้นรูป ความดันตรงหน้าแม่พิมพ์จะก่อให้เกิดการไหลแบบอื่นอีก 2 ชนิด คือแรงดันในการไหลของของไหล และอัตราการรั่วไหลของของไหล ซึ่งจะแสดงดังรูปที่ 2.52

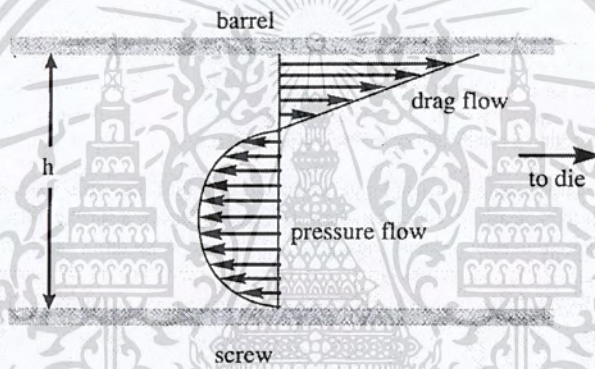

รูปที่ 2.52 แรงดันในการไหลของของไหล และอัตราการรั่วไหลของของไหล [16]

การจำลองการคำนวณของการอัดรีดขึ้นรูปจะพิจารณาจาก a) เครื่องอัดรีดขึ้นรูปที่มีสภาวะคงที่ b) การหลอมเหลวแบบนิวทอนเนียน (ความหนืดจะไม่ทำให้อัตราเปลี่ยนแปลง) c) การหลอมเหลวแบบไอโซเทอร์มอลด์ (อุณหภูมิคงที่) และ d) ส่วนหลอมพลาสติกจะเป็นตัวสนับสนุนผลลัพท์เท่านั้น ดังนั้นผลลัพท์สุทธิของของไหลของเครื่องอัดรีดขึ้นรูป จะสามารถหาได้จากผลรวมของการไหลของของไหลทั้ง 3 ชนิด

$$Q = Q_D - Q_P - Q_L \quad (2.31)$$

อัตราการไหลของของไหลเป็นสัดส่วนของค่าคงที่ของสกรู (A) และความเร็วรอบของสกรู (N) ซึ่งหาได้จาก

$$Q_D = AN = \frac{\pi^2 D^2 h \sin \phi \cos \phi}{2} \cdot N \quad (2.32)$$

|       |          |   |   |
|-------|----------|---|---|
| เมื่อ | D        | = | เส้นผ่านศูนย์กลางของสกรู                        |
|       | h        | = | ค่าช่องความลึกของฟันเกลียวในส่วนหลอม            |
|       | $\theta$ | = | ค่ามุมเกลียวของสกรู                             |
|       | N        | = | ความเร็วรอบของสกรูในความสัมพันธ์ต่อวินาที (rps) |

แรงดันในการไหลของของไหลจะเกี่ยวข้องกับค่าคงที่ทางเรขาคณิตของสกรู (B), ค่าความดันตรงหัวคายน ( $\Delta P$ ), และค่าความหนืดของการหลอมเหลวในส่วนหลอม ( $\mu$ ) ซึ่งหาได้จาก

$$Q_p = \frac{B \cdot \Delta P}{\mu} = \frac{\pi D h^3 \sin \theta^2}{12 L_m} \cdot \frac{\Delta P}{\mu} \quad (2.33)$$

เมื่อ  $L_m$  = ค่าความยาวของสกรูในช่วงส่วนหลอม

อัตราการรั่วไหลของของไหลจะเป็นฟังก์ชันของค่าคงที่ (C), ค่าความดันตรงหัวคายน ( $\Delta P$ ), และค่าความหนืดของการหลอมเหลวในส่วนหลอม ( $\mu$ ) ซึ่งหาได้จาก

$$Q_L = \frac{C \cdot \Delta P}{\mu} = \frac{\pi^2 D^2 \delta^3 \tan \theta}{12 e L_m} \cdot \frac{\Delta P}{\mu} \quad (2.34)$$

เมื่อ  $\delta$  = ค่าระยะห่างระหว่างฟันเกลียวกับกระบอกหลอม

แม้ว่าอัตราแรงเฉือน และความร้อนเฉือนจะเพิ่มขึ้นเมื่อความเร็วรอบของสกรูเพิ่มขึ้น ความเร็วรอบของสกรูจะสูงมากกว่าการส่งผ่านพลาสติกในเครื่องอัดรีดขึ้นรูป ถ้าเวลาที่ใช้ในการอัดรีดขึ้นรูปลดลงแสดงว่ามีแรงเฉือนของพลาสติกและความร้อนที่สูง ต่อช่วงของเวลาที่สั้น หรือไม่ก็เป็นผลจากการหลอมเหลวของอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงของความเร็วรอบของสกรู ซึ่งขึ้นอยู่กับอัตราเฉือน เวลา และวัสดุที่ใช้ในเครื่องอัดรีดขึ้นรูป [16]

## บทที่ 3

### ขั้นตอนและวิธีการดำเนินงาน

#### 3.1 วัสดุที่ใช้ในการทดลอง

โพลีโพรพิลีน เป็นเทอร์โมพลาสติกที่มีลักษณะเป็นของแข็ง ไม่มีสี มีทั้งโปร่งใสและโปร่งแสง ผิวเป็นมันเงา ดังรูปที่ 3.1 ทนกรด เบส และสารเคมีต่างๆ ยกเว้นไฮโดรคาร์บอนและคลอรีเนเตดไฮโดรคาร์บอน แบ่งออกเป็น 3 ประเภทตามโครงสร้างของโพลีโพรพิลีน ได้แก่ ไอโซแทกติกโพลีโพรพิลีน ซินดีโอแทกติกโพลีโพรพิลีน และแอแทกติกโพลีโพรพิลีน มีสมบัติดีกว่าโพลีเอทิลีนหลายอย่าง ได้แก่ ทนแรงกระแทกสูง ทนการขีดข่วน ทนสารเคมี มีจุดอ่อนตัวสูง มีความหนาแน่นต่ำ และมีอุณหภูมิในการหลอมสูง ทำให้ใช้งานที่อุณหภูมิสูงถึง 120 °C



รูปที่ 3.1 เม็ดพลาสติกชนิดโพลีโพรพิลีน

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

## 3.2 อุปกรณ์ที่ใช้ในการดำเนินงาน

### 3.2.1 อุปกรณ์ทางไฟฟ้า

- 1) ฮีตเตอร์ 220 โวลต์ 800 วัตต์ ขนาด 90×50 (จำนวน 1 ตัว) ขนาด 90×75 (จำนวน 1 ตัว) ขนาด 90×105 (จำนวน 2 ตัว) ขนาด 90×100 (จำนวน 1 ตัว)
- 2) ตัวควบคุมอุณหภูมิ (Temperature Controller) ยี่ห้อ Shimax รุ่น MAC5 Input type (K, J, T, E, R, S, U, NB, PLII, WRe5-26) และ R.T.D (PT100, JPT100) แรงดัน Output 240VAC 2A จำนวน 4 ตัว
- 3) ตัววัดอุณหภูมิ (Thermocouple) Type k แบบเช็วล๊อค จำนวน 4 ตัว
- 4) อินเวอร์เตอร์ ยี่ห้อ Toshiba รุ่น VF-nC3 Input 1 เฟส 220 โวลต์ Output 3เฟส 220/380 โวลต์ จำนวน 1 ตัว
- 5) โซลิตสเตจรีเลย์ ยี่ห้อ Everwell 1 เฟส 220 โวลต์ Input 3-32 VDC Output 24-280 VAC จำนวน 4 ตัว
- 6) หน้าสัมผัสแม่เหล็กไฟฟ้า (Magnetic Contactor) ยี่ห้อ Telemecanique รุ่น LCI D25 G7 220 โวลต์ 45 แอมป์ จำนวน 2 ตัว
- 7) เบรกเกอร์ 3 เฟส 30 แอมป์ จำนวน 1 ตัว
- 8) สะพานไฟ (Terminal) 6 ช่อง จำนวน 2 ตัว
- 9) ตัวระบายความร้อน (Heat Sink) จำนวน 2 ตัว
- 10) หน้าปัดวัดความเร็วรอบของมอเตอร์ Input 0-10 VDC จากอินเวอร์เตอร์ จำนวน 1 ตัว
- 11) ตัวปรับความเร็ว 3 ขา 1kโอห์ม จำนวน 1 ชุด
- 12) สวิตช์กด จำนวน 4 ตัว
- 13) สวิตช์ฉุกเฉิน จำนวน 1 ตัว
- 14) ไฟแอลอีดี จำนวน 2 ดวง

### 3.2.2 อุปกรณ์ทางกล

- 1) ตู้ไฟ ขนาด 0.3×0.45×0.17 เมตร จำนวน 1 ตู้
- 2) ปลั๊กสำหรับใส่ตัววัดอุณหภูมิแบบเช็วล๊อค จำนวน 4 ตัว
- 3) โครงเหล็กสำหรับวางอุปกรณ์ต่างๆ
- 4) กระจบกลม เส้นผ่านศูนย์กลางใน 25 มิลลิเมตร เส้นผ่านศูนย์กลางนอก 90 มิลลิเมตร ยาว 605 มิลลิเมตร
- 5) สกรู เส้นผ่านศูนย์กลาง 25 มิลลิเมตร ยาว 605 มิลลิเมตร
- 6) กรวยเติมพลาสติก ปากกรวยเติมด้านบนมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 200 มิลลิเมตร


- 7) มู่เล่ ร่องเอ 2 ร่อง
- 8) สายพาน ร่องเอ ยาว 41 นิ้ว จำนวน 2 เส้น
- 9) เกียร์ทด อัตราทดรอบ 1:20
- 10) มอเตอร์ กำลัง 3 เฟส ขนาด 746 วัตต์(1 แรงม้า) ความเร็วรอบ 1450 รอบต่อนาที
- 11) ฐานรองมอเตอร์
- 12) ฐานรองกระบอบกลม
- 13) แผ่นประกองสกรู
- 14) คัปปลิงยาง
- 15) ชุดป้องกันสายพาน
- 16) แม่พิมพ์



เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

### 3.3 ขั้นตอนการดำเนินงาน


การดำเนินงาน มีลำดับขั้นตอนในการดำเนินงานดังรูปที่ 3.2

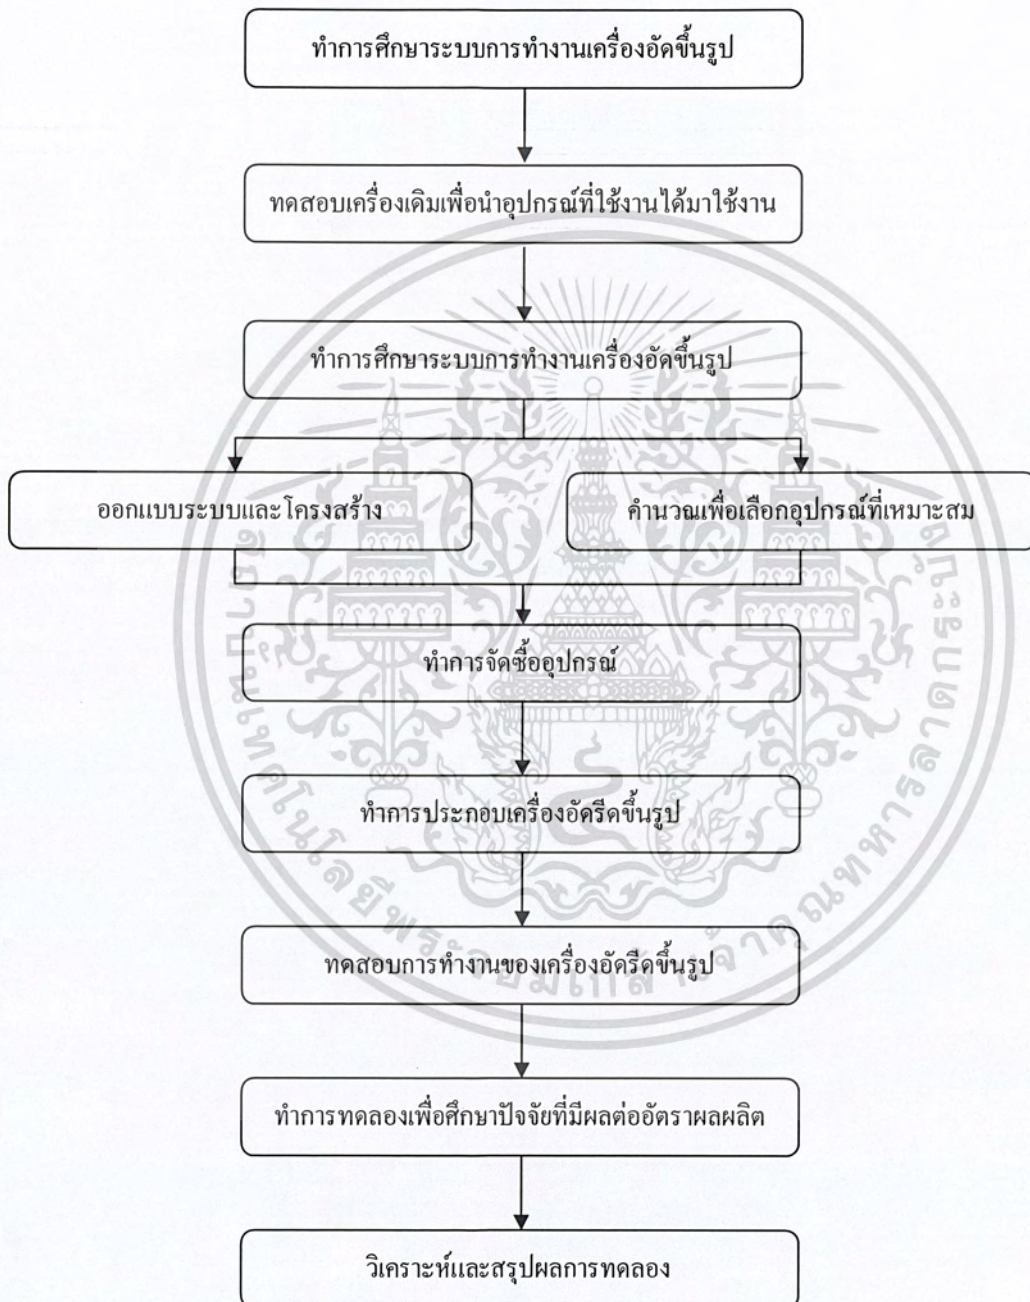

รูปที่ 3.2 ขั้นตอนการดำเนินงาน

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้


### 3.3.1 ส่วนประกอบต่างๆของเครื่องอัดรีดขึ้นรูป แสดงดังรูปที่ 3.3

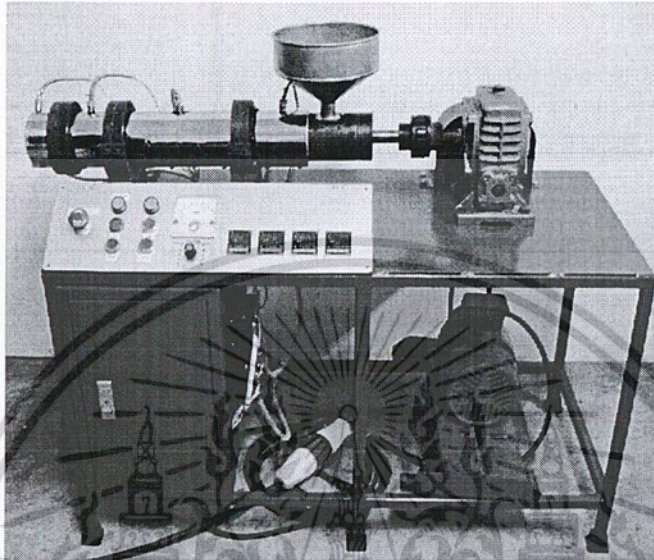

รูปที่ 3.3 เครื่องอัดรีดขึ้นรูป


เครื่องอัดรีดขึ้นรูปมีขนาด  $0.5 \times 1.1 \times 0.6$  เมตร โดยส่วนประกอบของเครื่องอัดรีดขึ้นรูปมีดังนี้

1. กระจบอกลอม ถูกติดตั้งด้านบนของโต๊ะ ซึ่งมีการแบ่งช่วง 4 ช่วงในการควบคุมอุณหภูมิของฮีตเตอร์ และมีเทอร์โมคัปเปิลอยู่ในแต่ละช่วงเพื่อวัดอุณหภูมิ ดังรูปที่ 3.4

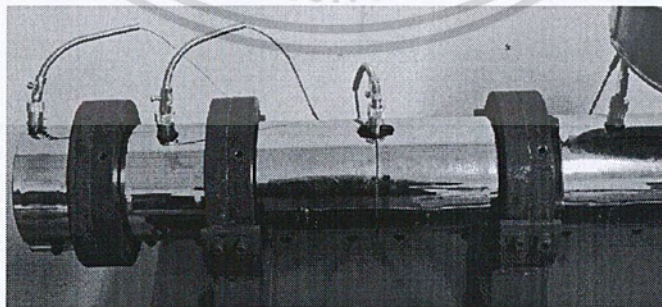


รูปที่ 3.4 กระจบอกลอม

2. แผงควบคุม ถูกติดตั้งด้านหน้าของโต๊ะ ประกอบด้วย ปุ่มฉุกเฉิน ทำหน้าที่ตัดระบบทั้งหมดของเครื่อง สวิตช์เปิด – ปิด จำนวน 2 ชุด ทำหน้าที่ควบคุมการเปิดปิดของมอเตอร์และตัวควบคุมอุณหภูมิ โดยมีไฟแสดงสถานะการทำงานของแต่ละระบบ ตัวควบคุมอุณหภูมิ จำนวน 4 ตัว เพื่อควบคุมอุณหภูมิและแสดงอุณหภูมิหลอมเหลวในแต่ละช่วง ดังรูปที่ 3.5

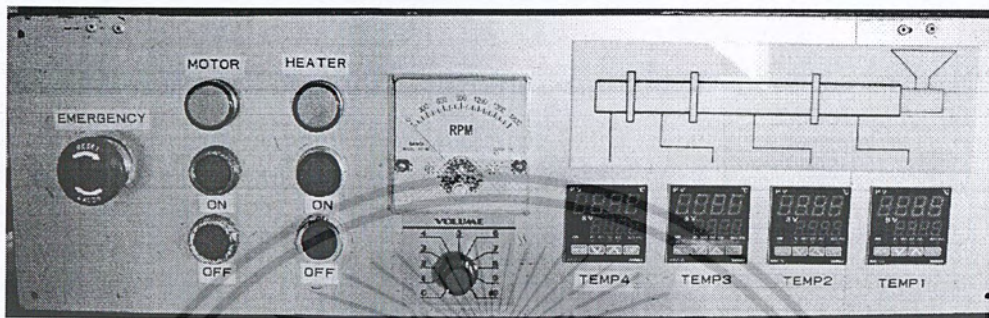


รูปที่ 3.5 แผงควบคุม

3. ชุดส่งกำลังขับเคลื่อนจะมีมอเตอร์ติดตั้งอยู่ด้านล่างของโต๊ะ โดยส่งกำลังขับเคลื่อนผ่านสายพานให้กับเกียร์ทดซึ่งมีอัตราทดเท่ากับ 1:20 เพื่อใช้กำลังในการขับเคลื่อน ดังรูปที่ 3.6

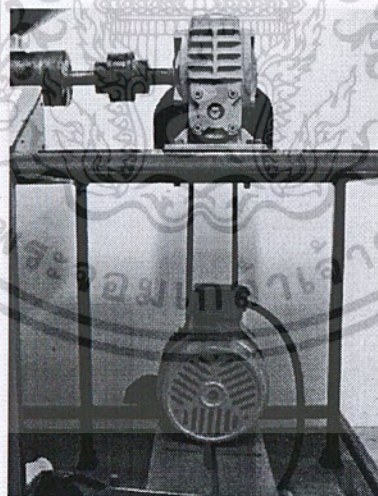


รูปที่ 3.6 ชุดส่งกำลังขับเคลื่อน

4. กล่องควบคุม ถูกติดตั้งด้านล่างใช้สำหรับเก็บอุปกรณ์ทางไฟฟ้า ภายในประกอบด้วย เบรกเกอร์ หน้าสัมผัส แม่เหล็กไฟฟ้า สะพานไฟ อินเวอร์เตอร์ โดยโซลิตสเตรียอยู่ด้านข้างกล่องควบคุม ดังรูปที่ 3.7

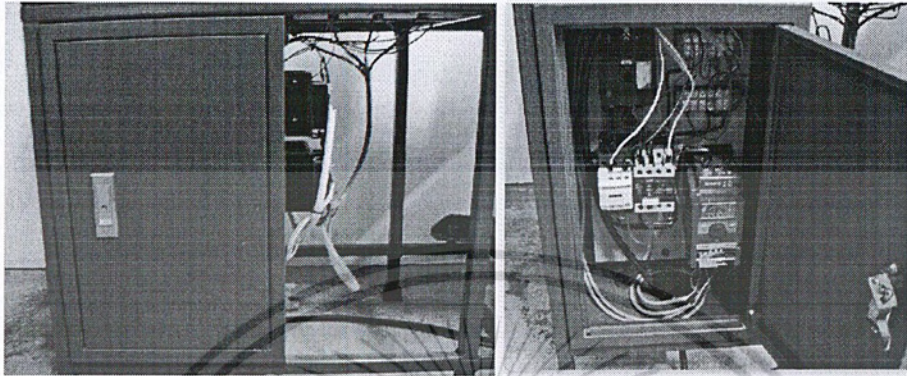

รูปที่ 3.7 กล่องควบคุม

5. แม่พิมพ์ จะติดอยู่ด้านหน้าของกระบอกลอม โดยผลิตภัณฑ์ที่ได้จะเป็นเส้นพลาสติกกลมตัน ถ้าต้องการผลิตภัณฑ์ชนิดอื่น สามารถถอดเปลี่ยนแม่พิมพ์ได้ ซึ่งผลิตภัณฑ์ที่ได้ อาจจะเป็น หลอด สายไฟ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแม่พิมพ์ที่ติดตั้ง ดังรูปที่ 3.8

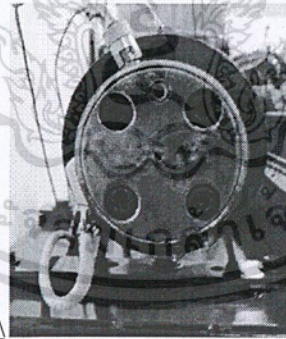

รูปที่ 3.8 แม่พิมพ์

### 3.3.2 ออกแบบระบบและโครงสร้าง

1. โครงงไต้ะ โครงงไต้ะมีขนาด  $0.5 \times 1.1 \times 0.6$  เมตร ทำจากเหล็กกล่องขนาด 1 นิ้ว  $\times$  1 นิ้ว ส่วนด้านบนของโครงงไต้ะมีเหล็กแผ่นหนา 4 มิลลิเมตร เพื่อรองรับกระบอกลอมและเกียร์ทด ส่วนแ่งด้านหน้าของโครงงไต้ะเป็นสวิดซ์ควบคุม ขนาด  $0.6 \times 0.18$  เมตร และด้านล่างของโครงงไต้ะทำการติดตั้งชุดขีอมอเตอร์ และติดตั้งกล่องควบคุม ขนาด  $0.3 \times 0.45 \times 0.17$  เมตร รูปแสดงในภคผนวก ช 1

#### 2. กรวยเติมพลสตค

เลือกใช้กรวยเติมพลสตคเป็นแบบทรงกลมเนื่องจกทำให้เม็ดพลสตคไหลเข้ากระบอกลอมได้อย่างสมบูรณ กว่กรวยเติมแบบสี่เหลี่ยม โดยใช้กรวยเติมเม็ดพลสตคที่มีขนาดมุมในการไหลเท่กับ 45 องศาจากแนวระดับ เนื่องจกมุม 45 องศาจากแนวระดับจะทำให้เม็ดพลสตคสามารถไหลได้อย่างอิสระ (Free flowing material) [17] กรวยเติมพลสตคทำจาก สแตนเลส หนา 1.2 มิลลิเมตร รูปแสดงในภคผนวก ช 2


3. ออกแบบระบบไฟฟ้า ระบบไฟฟ้าของเครื่องอัดรีดขึ้นรูปถูกออกแบบ ดังรูปที่ 3.9 ซึ่งใช้กับไฟฟ้า 1 เฟส 220 โวลต์ โดยเริ่มจากกระแสไฟจะผ่านไปยังเบรกเกอร์ขนาด 30 แอมป์ ต่อไปยังหน้าสัมผัสแม่เหล็กไฟฟ้า (Magnetic Contactor) โดยถูกควบคุมการตัดหรือต่อการทำงานจากสวิดซ์ เปิด-ปิด โดยหน้าสัมผัสแม่เหล็กไฟฟ้าแบ่งหน้าที่การตัดหรือต่อการทำงานออกเป็น 2 ส่วน

#### - ควบคุมอุณหภูมิ


โดยตัวควบคุมอุณหภูมิ (Temperature Controller) ระบบ PID รับอินพุทจากตัววัดอุณหภูมิ (Thermocouple) และส่งสัญญาณให้ฮีตเตอร์ทำงานโดยโซลิสตเตจรีเลย์ทำหน้าที่ตัดต่อการทำงานของฮีตเตอร์ ดังรูปที่ 3.10

#### - ควบคุมความเร็ว

อินเวอร์เตอร์จะควบคุมความเร็วของมอเตอร์ โดยรับอินพุทเป็นไฟฟ้า 1 เฟส 220 โวลต์ และเข้าพุทเป็นไฟฟ้า 3 เฟส 220 โวลต์ต่อเข้ากับมอเตอร์ และมอเตอร์มีการต่อแบบเคลด้า ดังรูปที่ 3.11

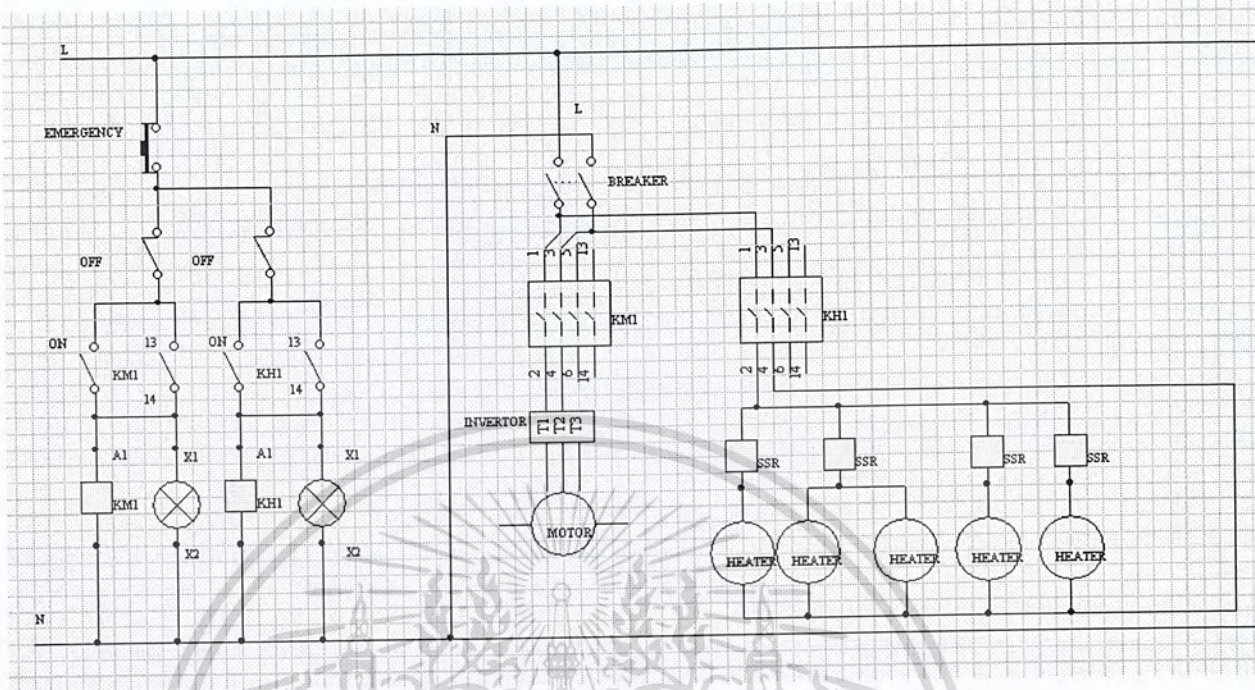


รูปที่ 3.9 ระบบรวมของไฟฟ้า

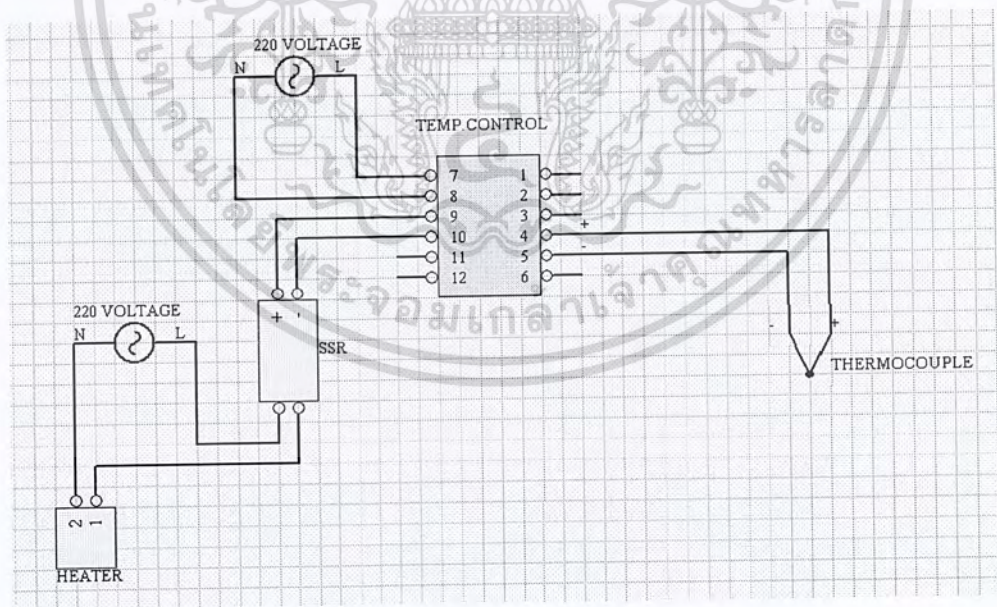


รูปที่ 3.10 การต่อระบบควบคุมอุณหภูมิ

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

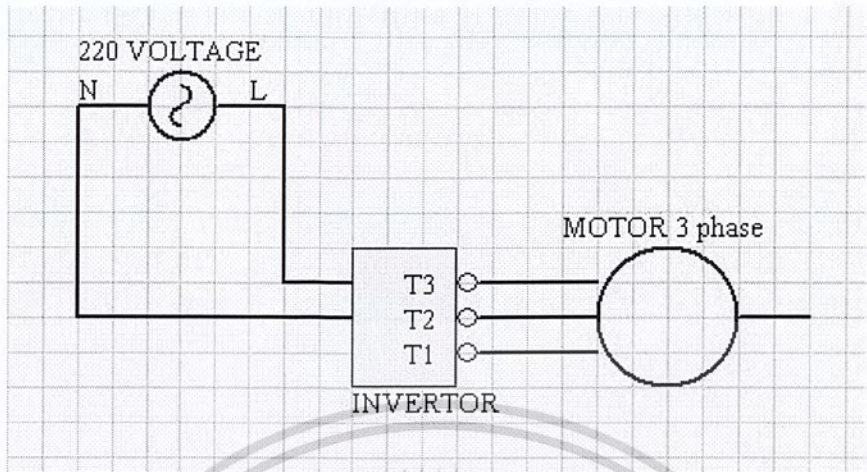

รูปที่ 3.11 การต่อระบบควบคุมความเร็ว


4. แผงควบคุม แผงควบคุมที่ทำการออกแบบ ขนาด  $0.6 \times 0.18$  เมตร ประกอบด้วย สวิตช์ฉุกเฉิน สวิตช์เปิด-ปิด (จำนวน 4 ตัว) ไฟแสดงสถานะการทำงาน (จำนวน 2 ดวง) หน้าปัดวัดความเร็วรอบ ปุ่มปรับระดับความเร็ว ตัวควบคุมอุณหภูมิ (Temperature Controller) ดังรูปที่ 3.12

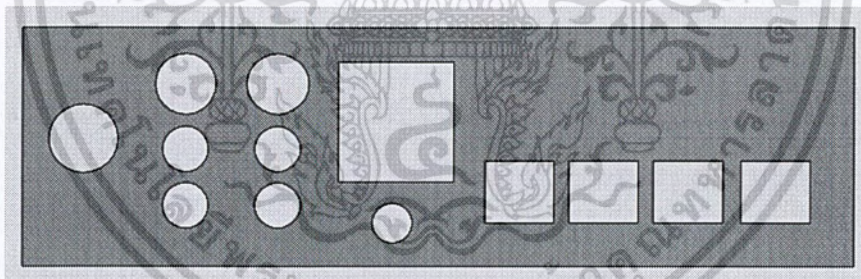

รูปที่ 3.12 แผงควบคุม

#### 5. กล่องควบคุม

กล่องควบคุม ขนาด  $0.3 \times 0.45 \times 0.17$  เมตร โดยภายในกล่องควบคุมมีการติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆ ประกอบด้วย เบรกเกอร์ หน้าสัมผัสแม่เหล็กไฟฟ้า (Magnetic Contactor) สะพานไฟ (Terminal) และอินเวอร์เตอร์ ด้านข้างของกล่องควบคุม ประกอบไปด้วย โซลิสเตจรีเลย์ และตัวระบายความร้อน (Heat Sink) ดังรูปที่ 3.13

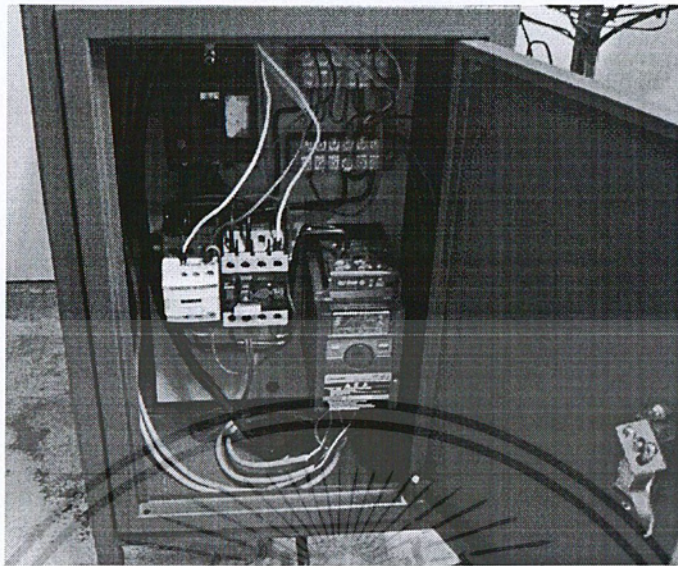

รูปที่ 3.13 ก่อกควบคุม

### 3.3.3 การคำนวณเพื่อเลือกอุปกรณ์ที่เหมาะสม

การหาปริมาณทางไฟฟ้าที่ใช้ในการหลอมเหล็กพลาสดิก

$$V = \pi(R^2 - r^2)l$$

(2.10)

เมื่อ  $V$  = ปริมาตรกระบอกหลอม ( $m^3$ )  
 $R$  = เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของกระบอกหลอม (m)  
 $r$  = เส้นผ่านศูนย์กลางภายในของกระบอกหลอม (m)  
 $l$  = ช่วงความยาวฮีตเตอร์ (m)

คำนวณ  $V$  =  $\pi(R^2 - r^2)l$   
 =  $\pi(0.045^2 - 0.0125^2) \times 0.105$   
 =  $6.164 \times 10^{-4} m^3$

$$m = \rho \times v \quad (2.11)$$

เมื่อ  $m$  = มวลของกระบอกหลอม (kg)  
 $\rho$  = ความหนาแน่นของเหล็ก ( $\text{kg}/\text{m}^3$ )  
 $v$  = ปริมาตรกระบอกหลอม ( $\text{m}^3$ )

คำนวณ  $m$  =  $\rho \times v$   
=  $(7830) \times (6.164 \times 10^{-4})$   
= 4.82 kg

$$Q = mC_p \Delta T \quad (2.12)$$

เมื่อ  $Q$  = ปริมาณความร้อน (kJ)  
 $m$  = มวลของกระบอกหลอม (kg)  
 $C_p$  = ค่าความจุความร้อนของเหล็ก ( $\text{kJ}/\text{kg}^\circ\text{C}$ )  
 $\Delta T$  = อุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลง ( $T_1=30^\circ\text{C}$ ,  $T_2=200^\circ\text{C}$ )

คำนวณ  $Q$  =  $mC_p \Delta T$   
=  $mC_p(T_2 - T_1)$   
=  $4.82 \times 0.5 \times (200-30)$   
= 410.27 kJ

$$P \times \text{ประสิทธิภาพ} = \frac{Q}{t} \quad (2.13)$$

เมื่อ  $P$  = ปริมาณทางไฟฟ้า (Watt)  
 $Q$  = ปริมาณความร้อน (kJ)  
 $t$  = เวลาที่กระบอกหลอมมีอุณหภูมิถึง  $200^\circ\text{C}$  (s) มีค่าเท่ากับ 30 นาที

คำนวณ  $P \times \text{ประสิทธิภาพ}$  =  $\frac{Q}{t}$   
 $P$  =  $\frac{(410.27 \times 10^3)}{(30 \times 60)(0.8)}$   
 $P$  = 284.91 Watt

หมายเหตุ ขนาดของซีตเตอร์ที่ตั้งชื่อมีความยาว 4 ขนาด คือ 0.1 เมตร 0.075 เมตร 0.105 เมตร และ 0.05 เมตร โดยในการคิดปริมาณทางไฟฟ้าจะคิดในส่วนที่มีความยาว 0.105 เมตร เนื่องจากให้กำลังวัตต์ที่มากกว่า

### 3.3.4 การคำนวณเพื่อหาผลลัพธ์ (Output) ของกระบวนการผลิต

การคำนวณหาผลลัพธ์จากสมการที่ใช้ในการคำนวณหากระบวนการผลิตในกระบวนการอัดรีดขึ้นรูป เพื่อนำมาใช้ในการเปรียบเทียบระหว่างผลลัพธ์ที่ได้จากสมการกับผลลัพธ์ที่ได้จากกระบวนการอัดรีดขึ้นรูปจริง

กำหนดให้

|  |   |           |                       |
|--|---|-----------|-----------------------|
| เส้นผ่านศูนย์กลางของสกรู (D)                       | = | 0.025     | m                     |
| ค่าช่องความลึกของฟันเกลียวในส่วนหลอม (h)           | = | 0.00134   | m                     |
| ค่ามุมเกลียวของสกรู ( $\theta$ )                   | = | 18        | °                     |
| ค่าความดันตรงหัวตาย ( $\Delta P$ )                 | = | 180       | psi                   |
| ค่าความหนืดของการหลอมเหลวในส่วนหลอม ( $\mu$ )      | = | 0.018     | Ns/m <sup>2</sup>     |
|  | = | 0.002943  | kg.min/m <sup>2</sup> |
| ค่าความยาวของสกรูในช่วงส่วนหลอม ( $L_m$ )          | = | 0.25      | m                     |
| ค่าระยะห่างระหว่างฟันเกลียวกับบาร์เรล ( $\delta$ ) | = | 0.0003    | m                     |
| ค่าความกว้างของฟันเกลียว (e)                       | = | 0.00263   | m                     |
| ค่าปริมาตรของช่องสกรู (V)                          | = | 0.0001072 | m <sup>3</sup>        |

สมการในการคำนวณ

$$V = V_A - V_B \quad (3.1)$$

|       |                |   |  |
|-------|----------------|---|--|
| เมื่อ | V              | = | ปริมาตรของพลาสติกที่ใช้ในการหลอมเหลว (m <sup>3</sup> ) |
|       | V <sub>A</sub> | = | ปริมาตรรูกลวงของกระบอกหลอม (m <sup>3</sup> )           |
|       | V <sub>B</sub> | = | ปริมาตรของตัวเกลียว (m <sup>3</sup> )                  |

$$V_A = \pi r_1^2 l_1 \quad (3.2)$$

|       |                |   |   |
|-------|----------------|---|---|
| เมื่อ | r <sub>1</sub> | = | รัศมีของเส้นผ่านศูนย์กลางภายในของกระบอกหลอม (m) |
|       | l <sub>1</sub> | = | ความยาวของกระบอกหลอม (m)                        |

|       |                |   |                                     |
|-------|----------------|---|-------------------------------------|
| คำนวณ | V <sub>A</sub> | = | $\pi r_1^2 l_1$                     |
|       |                | = | $\pi(0.0128^2)(0.6)$                |
|       |                | = | $3.0883 \times 10^{-4} \text{ m}^3$ |

$$V_B = \left( \left( \pi \left( \frac{D_1}{2} \right)^2 l_1 \right) + \frac{\left( \pi \left( \frac{D_2}{2} \right)^2 l_1 - \pi \left( \frac{D_1}{2} \right)^2 l_1 \right)}{2} \right) + \left( \left( \pi \left( \frac{D_4}{2} \right)^2 L \right) - \left( \pi \left( \frac{D_3}{2} \right)^2 L \right) \right) \times E \quad (3.3)$$

|       |       |   |  |
|-------|-------|---|--|
| เมื่อ | $D_1$ | = | เส้นผ่านศูนย์กลางกลางของส่วนที่เล็กที่สุดของสกรู (m) |
|       | $D_2$ | = | เส้นผ่านศูนย์กลางกลางของสกรู (m)                     |
|       | $D_3$ | = | เส้นผ่านศูนย์กลางบริเวณกึ่งกลางของสกรู (m)           |
|       | $D_4$ | = | เส้นผ่านศูนย์กลางของฟีนสกรู (m)                      |
|       | $L$   | = | ความกว้างของฟีนสกรู (m)                              |
|       | $E$   | = | จำนวนฟีนของสกรู                                      |

คำนวณ

$$\begin{aligned} V_B &= \left( \left( \pi \left( \frac{D_1}{2} \right)^2 l_1 \right) + \frac{\left( \pi \left( \frac{D_2}{2} \right)^2 l_1 - \pi \left( \frac{D_1}{2} \right)^2 l_1 \right)}{2} \right) + \left( \left( \pi \left( \frac{D_4}{2} \right)^2 L \right) - \left( \pi \left( \frac{D_3}{2} \right)^2 L \right) \right) \times E \\ &= \left( \left( \pi \left( \frac{0.016}{2} \right)^2 0.6 \right) + \frac{\left( \pi \left( \frac{0.023}{2} \right)^2 0.6 - \pi \left( \frac{0.016}{2} \right)^2 0.6 \right)}{2} \right) + \left( \left( \pi \left( \frac{0.025}{2} \right)^2 2.63 \times 10^{-3} \right) - \left( \pi \left( \frac{0.017}{2} \right)^2 2.63 \times 10^{-3} \right) \right) \times 24 \\ &= 2.0162 \times 10^{-4} \text{ m}^3 \end{aligned}$$

คำนวณ

$$\begin{aligned} V &= V_A - V_B \\ &= (3.0883 \times 10^{-4}) - (2.0162 \times 10^{-4}) \\ &= 1.072 \times 10^{-4} \text{ m}^3 \end{aligned} \quad (3.1)$$

1. ความเร็วรอบ (N) = 30 รอบต่อนาที (rpm)

ผลลัพธ์ของอัตราการไหลของของไหล

$$\begin{aligned} Q_b &= AN \\ &= \frac{\pi^2 D^2 h \sin \theta \cos \theta}{2} \cdot N \\ &= \frac{\pi^2 (0.25^2) (0.00134) \sin(18) \cos(18)}{2} \times 30 \\ &= 3.64 \times 10^{-5} \text{ m}^3/\text{min} \end{aligned} \quad (2.32)$$

$$\begin{aligned}
 \text{มวลของพลาสติกชนิดโพลิโพรพิลีน} \quad m &= \rho \times v & (2.11) \\
 &= \rho \times Q_b \\
 &= (1150) \times (3.64 \times 10^{-5}) \\
 &= 0.0419 \text{ kg/min} \\
 &= 41.90 \text{ g/min}
 \end{aligned}$$

2. ความเร็วรอบ (N) = 45 รอบต่อนาที (rpm)

$$\begin{aligned}
 \text{ผลลัพธ์ของอัตราการไหลของของไหล} \quad Q_b &= AN & (2.32) \\
 &= \frac{\pi^2 D^2 h \sin \theta \cos \theta}{2} \cdot N \\
 &= \frac{\pi^2 (0.025^2) (0.00134) \sin(18) \cos(18)}{2} \times 45 \\
 &= 5.46 \times 10^{-5} \text{ m}^3/\text{min}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{มวลของพลาสติกชนิดโพลิโพรพิลีน} \quad m &= \rho \times v & (2.11) \\
 &= \rho \times Q_b \\
 &= (1150) \times (5.46 \times 10^{-5}) \\
 &= 0.0628 \text{ kg/min} \\
 &= 62.80 \text{ g/min}
 \end{aligned}$$

3. ความเร็วรอบ (N) = 60 รอบต่อนาที (rpm)

$$\begin{aligned}
 \text{ผลลัพธ์ของอัตราการไหลของของไหล} \quad Q_b &= AN & (2.32) \\
 &= \frac{\pi^2 D^2 h \sin \theta \cos \theta}{2} \cdot N \\
 &= \frac{\pi^2 (0.025^2) (0.00134) \sin(18) \cos(18)}{2} \times 60 \\
 &= 7.28 \times 10^{-5} \text{ m}^3/\text{min}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{มวลของพลาสติกชนิดโพลิโพรพิลีน} \quad m &= \rho \times v & (2.11) \\
 &= \rho \times Q_b \\
 &= (1150) \times (7.28 \times 10^{-5}) \\
 &= 0.0837 \text{ kg/min} \\
 &= 83.72 \text{ g/min}
 \end{aligned}$$

### 3.3.5 การประกอบชิ้นส่วนต่างๆ เข้ากับโครงโต๊ะ

#### 3.3.5.1 ติดตั้งชุดรองกระบอกหลอม

ทำการจับระดับของฐานรองกระบอกหลอมใน 2 ตำแหน่งให้อยู่ในระดับเดียวกันกับเกียร์ทด แล้วทำการยึดฐานรองกระบอกหลอมเข้ากับโต๊ะ

#### 3.3.5.2 ติดตั้งกระบอกหลอมและสกรู

นำสกรูใส่ในช่องของกระบอกหลอมแล้วจึงวางกระบอกหลอมไว้ในตำแหน่งของฐานรองและติดตั้งคัปปลิงยาง โดยยึดกับแกนของสกรู

#### 3.4.5.3 ติดตั้งชุดกำลังขับ

ทำการติดตั้งมอเตอร์ไว้ในส่วนด้านล่างของโต๊ะ โดยมีฐานรองมอเตอร์ที่สามารถปรับความตึงของสายพานได้ ซึ่งแกนของมอเตอร์จะมีมู่เล่ 2 ร่องที่อยู่ในแนวเดียวกับเกียร์ทด ทำการติดตั้งสายพานที่มู่เล่ระหว่างมอเตอร์และเกียร์ทด แล้วจึงประกอบเกียร์ทดเข้ากับคัปปลิงของสกรู

#### 3.4.5.4 ติดตั้งชุดให้ความร้อนและตัววัดอุณหภูมิ

นำฮีตเตอร์รัคในโซนต่างๆของกระบอกหลอม และติดสลักยึดเทอร์โมคัปเปิลไว้กับกระบอกหลอม แล้วจึงนำเทอร์โมคัปเปิลยึดเข้ากับสลักยึด

#### 3.4.5.5 ติดตั้งแผงสวิทช์ควบคุม

ทำการติดตั้งแผงสวิทช์ควบคุมที่ทำการเจาะแผงและติดอุปกรณ์ควบคุมต่างๆ ไว้เข้ากับแผงด้านหน้าของเครื่อง

#### 3.4.5.6 ติดตั้งกล่องควบคุมและจ็วางอุปกรณ์ไฟฟ้า

ทำการยึดกล่องควบคุมไว้ที่โครงโต๊ะในส่วนของด้านล่างและนำอุปกรณ์ไฟฟ้าทำการยึดเข้ากับกล่องควบคุม

#### 3.4.5.7 การเดินระบบ

ทำการเดินสายไฟในส่วนต่างๆตามแบบที่ได้ออกแบบไว้ทั้งในกล่องควบคุมและแผงสวิทช์ควบคุม

#### 3.4.5.8 ติดตั้งแม่พิมพ์

นำแม่พิมพ์ยึดติดเข้ากับส่วนหน้าของกระบอกหลอมแล้วจึงรัดด้วยฮีตเตอร์รัคท่อและติดตั้งตัววัดอุณหภูมิที่หน้าแม่พิมพ์

## บทที่ 4

### ผลการดำเนินงาน


#### 4.1 บทนำ

เครื่องอัดรีดขึ้นรูปพลาสติกที่จัดสร้างขึ้น มีส่วนประกอบหลักคือ สกรูเดี่ยว บาร์เรล แม่พิมพ์ ระบบควบคุมความร้อน และระบบควบคุมความเร็ว ซึ่งจะนำมาใช้ทดสอบเพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่ออัตราการผลิต ได้แก่ ความเร็วรอบของสกรู และอุณหภูมิที่ใช้ในการหลอมเหลว


##### 4.1.1 ขั้นตอนการทำงาน

1. เปิดสวิตช์เบรกเกอร์หลักภายในกล่องควบคุม (ดังรูป 4.1)
2. กดสวิตช์เปิด (ON) ในส่วนของฮีตเตอร์ ให้มีไฟสว่าง แสดงถึงสถานะของฮีตเตอร์ว่ามีการทำงานอยู่ (ดังรูป 4.2)
3. ตั้งค่าอุณหภูมิที่ควบคุมอุณหภูมิทั้ง 4 ตัว ซึ่งการตั้งค่าอุณหภูมินั้นจะขึ้นอยู่กับชนิดของพลาสติกที่นำมาใช้งาน (ดังรูป 4.3)
4. รอกการทำงานของฮีตเตอร์ให้ระบอบหลอมมีความร้อนถึงอุณหภูมิที่ตั้งค่าไว้ (ดังรูป 4.4)
5. กดสวิตช์เปิด (ON) ในส่วนของมอเตอร์ ให้มีไฟสว่าง แสดงถึงสถานะของมอเตอร์ว่ามีการทำงานอยู่ (ดังรูป 4.5)
6. ใส่เม็ดพลาสติกที่ต้องการใช้งานลงในกรวยเติมพลาสติก (ดังรูป 4.6)
7. ปรับค่าความเร็วรอบของมอเตอร์ตามค่าที่ต้องการ (ดังรูป 4.7)
8. ดึงเส้นพลาสติกที่ถูกอัดออกมาทางแม่พิมพ์ด้านหน้าให้ลงไปอย่างหลอ่เย็น เพื่อให้พลาสติกเกิดการแข็งตัว (ดังรูป 4.8)
9. เมื่อได้ขนาดของเส้นพลาสติกตามที่ต้องการแล้วจึงทำการตัดเส้นพลาสติกตรงแม่พิมพ์ด้านหน้า (ดังรูป 4.9)
10. ทำการลดค่าความเร็วรอบของมอเตอร์ให้มีค่าเท่ากับศูนย์ และกดสวิตช์ปิด (OFF) ทั้งในส่วนของฮีตเตอร์ และมอเตอร์ เพื่อทำการหยุดการทำงานของเครื่อง (ดังรูป 4.10)
11. ปิดสวิตช์เบรกเกอร์หลักภายในกล่องควบคุม เพื่อเป็นการตัดกระแสไฟฟ้า (ดังรูป 4.11)


เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

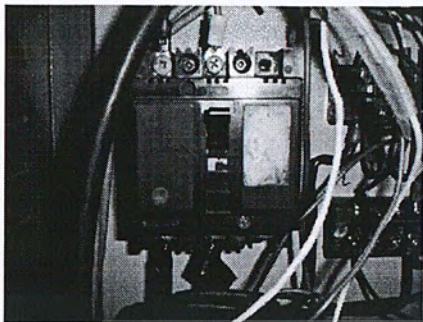

รูปที่ 4.1 เปิดสวิตช์เบรกเกอร์หลักภายในกล่องควบคุม

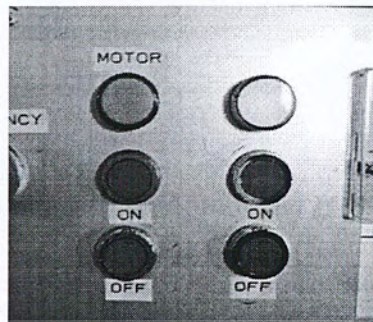

รูปที่ 4.2 ทำงานในส่วนของฮีดเตอร์

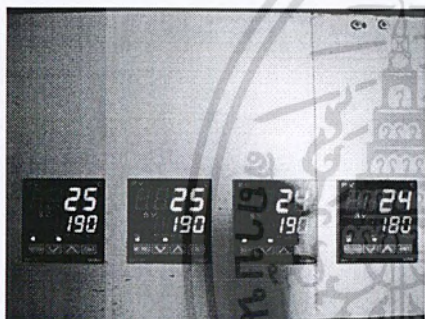

รูปที่ 4.3 ตั้งค่าอุณหภูมิที่ตัวควบคุมอุณหภูมิทั้ง 4 ตัว




รูปที่ 4.4 ทำงานของฮีดเตอร์จนถึงอุณหภูมิที่ตั้งค่าไว้




รูปที่ 4.5 ทำงานในส่วนของมอเตอร์




รูปที่ 4.6 ใส่เม็ดพลาสติกลงในกรวยเติมพลาสติก

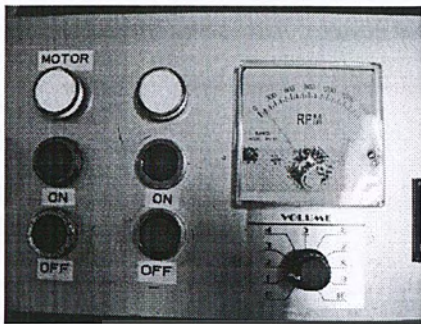


รูปที่ 4.7 ปรับค่าความเร็วรอบของมอเตอร์

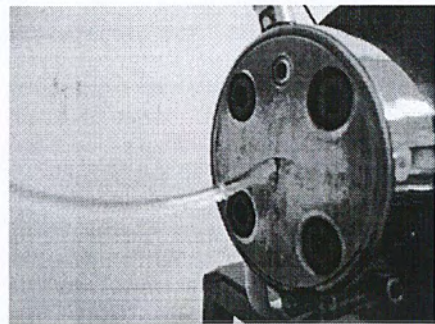

รูปที่ 4.8 ดึงเส้นพลาสติกให้ลงไปข้างอ่างหล่อเย็น

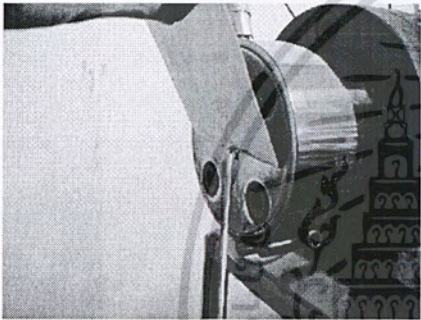

รูปที่ 4.9 ตัดเส้นพลาสติกตรงแม่พิมพ์ด้านหน้า

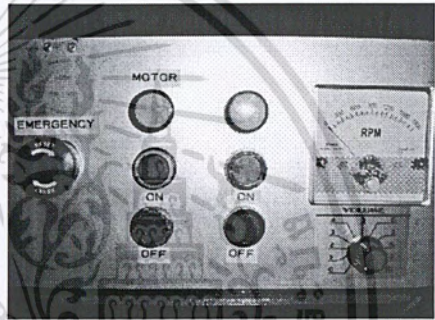


รูปที่ 4.10 ลดค่าความเร็วรอบของมอเตอร์ และกด สวิตซ์ปิดทั้งในส่วนของผู้ดีเตอร์ และมอเตอร์



รูปที่ 4.11 ปิดสวิตซ์เบรกเกอร์หลักภายในกล่องควบคุม

ลักษณะของเครื่องอัดรีดขึ้นรูปพลาสติก ที่ได้รับการออกแบบและจัดสร้างขึ้น ดังรูปที่ 4.12

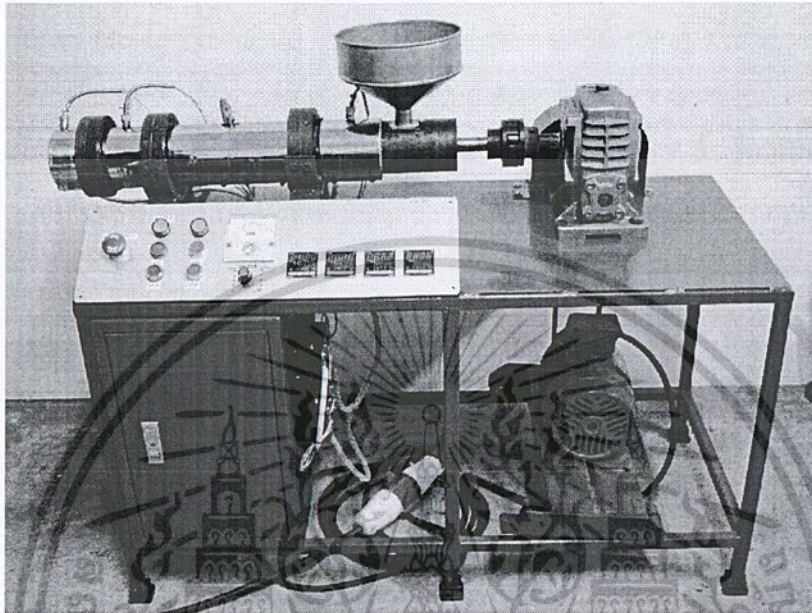

รูปที่ 4.12 ลักษณะ โดยรวมของเครื่องอัดรีดขึ้นรูปพลาสติก

#### 4.2 การทดสอบเพื่อทำการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่ออัตราการผลิต

การทดสอบเครื่องอัดรีดขึ้นรูปเป็นการทดสอบผลการใช้อัดรีดพลาสติกเพื่อให้ทราบถึงประสิทธิภาพการอัดรีดพลาสติกเป็นอย่างไรเมื่อเทียบกับค่าทางทฤษฎีต่อไปจะเป็นการทดลองซึ่งจะสามารถแสดงผลของการทดสอบของการอัดรีดที่สัมพันธ์กับความเร็ว อุณหภูมิ โดยค่าต่างๆเหล่านี้ เป็นประโยชน์ต่อการใช้เป็นข้อมูลสำหรับการผลิต ซึ่งจะสามารถหาค่าที่เหมาะสมสำหรับพลาสติก โพลีเอทิลีนสำหรับการผลิตได้

ชิ้นงานที่ได้จากการทดสอบจะถูกวัดด้วยเครื่องชั่งเพื่อวัดน้ำหนักของผลผลิตที่ได้จากการอัดรีดขึ้นรูป จากการทดสอบการอัดรีดขึ้นรูปด้วยปัจจัยที่แตกต่างกัน คือ อุณหภูมิในการหลอมเหลวพลาสติก 3 ค่า ดังนี้ 190 210 และ 240 องศาเซลเซียส และเปลี่ยนความเร็วรอบของสกรู 3 ค่า คือ 30 45 และ 60 รอบต่อนาที วัสดุที่ใช้ในการทดสอบเป็นพลาสติกชนิด โพลีเอทิลีน

ขั้นตอนการทดสอบมีดังนี้ เริ่มจากตั้งค่าอุณหภูมิที่โซนต่างๆของกระบอกหลอมตามกำหนดจากนั้นรอรจนอุณหภูมิคงที่ แล้วจึงทำการเดินเครื่อง โดยในช่วงแรกปล่อยให้การอัดรีดขึ้นจนฟองอากาศและมลทินหมดไป โดยใช้เวลา 3-5

นาที่ จากนั้นเก็บชิ้นทดสอบที่ได้ทุกๆ 1 นาที จำนวน 5 ครั้ง โดยเปลี่ยนค่าความเร็วรอบตามที่กำหนดไว้ แล้วนำชิ้นทดสอบที่ได้ไปชั่งน้ำหนักเพื่อเก็บค่าและวิเคราะห์ผลที่ได้จากการทดสอบ เมื่อทำการทดสอบที่อุณหภูมิถัดไปให้รองนเครื่องเย็นตัวลง แล้วจึงทำการทดสอบซ้ำ

#### 4.2.1 ผลการทดลอง

จากการทดลองที่กำหนดความสัมพันธ์ระหว่างความเร็วรอบ และอุณหภูมิในการหลอมเหลวที่ค่าต่างๆ จะให้ผลการทดลองดังแสดงในตาราง

ตารางที่ 4.1 ผลผลิต (กรัม) ที่อุณหภูมิ 190 องศาเซลเซียส ณ ความเร็วรอบต่างๆ

| การทดลองครั้งที่ | ความเร็วรอบ (รอบต่อนาที) |        |        |
|------------------|--------------------------|--------|--------|
|                  | N = 30                   | N = 45 | N = 60 |
| 1                | 14.96                    | 22.68  | 28.37  |
| 2                | 14.35                    | 22.66  | 26.77  |
| 3                | 15.16                    | 22.04  | 28.02  |
| 4                | 15.22                    | 21.99  | 27.92  |
| 5                | 14.88                    | 20.94  | 28.86  |
| ค่าเฉลี่ย        | 14.906                   | 22.062 | 27.988 |

ตารางที่ 4.2 ผลผลิต (กรัม) ที่อุณหภูมิ 210 องศาเซลเซียส ณ ความเร็วรอบต่างๆ

| การทดลองครั้งที่ | ความเร็วรอบ (รอบต่อนาที) |        |        |
|------------------|--------------------------|--------|--------|
|                  | N = 30                   | N = 45 | N = 60 |
| 1                | 14.25                    | 23.27  | 26.79  |
| 2                | 14.15                    | 21.58  | 25.66  |
| 3                | 14.15                    | 22.83  | 26.13  |
| 4                | 14.31                    | 22.25  | 26.24  |
| 5                | 14.19                    | 22.63  | 25.56  |
| ค่าเฉลี่ย        | 14.21                    | 22.512 | 26.076 |

ตารางที่ 4.3 ผลผลิต (กรัม) ที่อุณหภูมิ 240 องศาเซลเซียส ณ ความเร็วรอบต่างๆ

| การทดลองครั้งที่ | ความเร็วรอบ (รอบต่อนาที) |        |        |
|------------------|--------------------------|--------|--------|
|                  | N = 30                   | N = 45 | N = 60 |
| 1                | 14.2                     | 20.38  | 26.93  |
| 2                | 14.3                     | 20.59  | 25.92  |
| 3                | 13.69                    | 21.26  | 26.18  |
| 4                | 14.73                    | 20.49  | 27.2   |
| 5                | 14.22                    | 21.34  | 26.93  |
| ค่าเฉลี่ย        | 14.228                   | 20.812 | 26.632 |


ตารางที่ 4.4 ค่าเฉลี่ยผลผลิต (กรัม) ที่อุณหภูมิและความเร็วรอบต่างๆ

| อุณหภูมิ (°C) | ความเร็วรอบ (rpm) |        |        |
|---------------|-------------------|--------|--------|
|               | N=30              | N=45   | N=60   |
| T=190         | 14.906            | 22.062 | 27.988 |
| T=210         | 14.21             | 22.512 | 26.076 |
| T=240         | 14.228            | 20.812 | 26.632 |
| ค่าเฉลี่ย     | 14.45             | 21.80  | 26.90  |

จากตารางที่ 4.5 และรูปที่ 4.13 เป็นผลการเปรียบเทียบระหว่างผลผลิตที่ได้จากคำนวณทางทฤษฎีกับผลผลิตที่ได้จากกระบวนการอัดรีดขึ้นรูปจริง แสดงให้เห็นถึงความแตกต่างของผลผลิตทางทฤษฎีกับผลผลิตที่ได้จากการทดลอง เนื่องจากผลผลิตทางทฤษฎีนั้นเป็นเพียงค่าอัตราการไหลของของไหล ( $Q_0$ ) ยังไม่ใช่ค่าผลผลิตสุทธิของของไหล ( $Q$ ) เพราะยังไม่ได้รวมค่าผลลัพธ์ของอัตราการรั่วไหลของของไหล ( $Q_L$ ) และค่าผลลัพธ์ของอัตราแรงดันในการไหลของของไหล ( $Q_p$ ) ทั้งนี้เนื่องจากไม่มีตัววัดค่าความดันตรงหัวดาย ( $\Delta P$ ) ที่จะใช้ในการคำนวณหาค่าทั้ง 2 ค่าดังกล่าว

ตารางที่ 4.5 เปรียบเทียบผลผลิตของการอัดรีดขึ้นรูปจากทางทฤษฎีกับการทดลอง ณ ความเร็วรอบต่างๆ


| ความเร็วรอบ (N)<br>(rpm) | $m = Q_{ทฤษฎี}$<br>(g/min) | $Q_{จริง}$<br>(g/min) |
|--------------------------|----------------------------|-----------------------|
| 30                       | 41.90                      | 14.45                 |
| 45                       | 62.80                      | 21.80                 |
| 60                       | 83.72                      | 26.90                 |

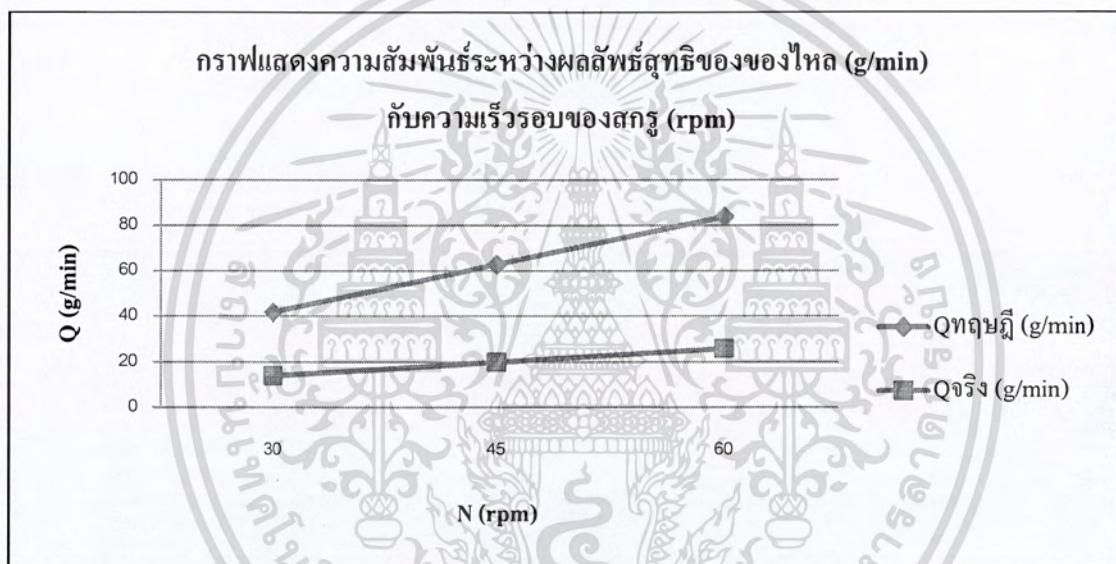


รูปที่ 4.13 ความสัมพันธ์ระหว่างผลผลิตสุทธิของของไหล (กรัมต่อนาที) กับความเร็วรอบของสกรู (รอบต่อนาที)

จากตารางที่ 4.4 ผลจากการทดสอบอัตราการอัดรีดขึ้นรูปของเครื่องอัดรีดพลาสติก จากปัจจัยที่แตกต่างกันแสดงให้เห็นว่าความเร็วรอบของสกรูและอุณหภูมิในการหลอมเหลวมีผลต่ออัตราการอัดรีดที่แตกต่างกัน

1. เมื่อความเร็วรอบของสกรูคงที่แต่อุณหภูมิการหลอมเหลวเปลี่ยนเป็นค่าต่างๆ ผลที่ได้คือที่อุณหภูมิต่างๆ ซึ่งเป็นอุณหภูมิหลอมเหลวของพลาสติกชนิดพอลิโพรพิลีนซึ่งอยู่ในช่วง 190-240 องศาเซลเซียส นั้น กราฟมีลักษณะเป็นเส้นตรง อัตราผลผลิตที่ได้ค่อนข้างจะคงที่ แสดงให้เห็นว่าช่วงอุณหภูมิหลอมเหลวของพลาสติกชนิดพอลิโพรพิลีน ไม่มีผลต่ออัตราการอัดรีด ดังรูปที่ 4.14 ซึ่งกราฟที่ได้มีความสอดคล้องกับกราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างผลผลิตกับอุณหภูมิหลอมเหลวพลาสติก ในรูปที่ 4.15 ซึ่งเป็นกราฟที่ได้จากทฤษฎีในหนังสือ The Plastics Engineer's Data Book

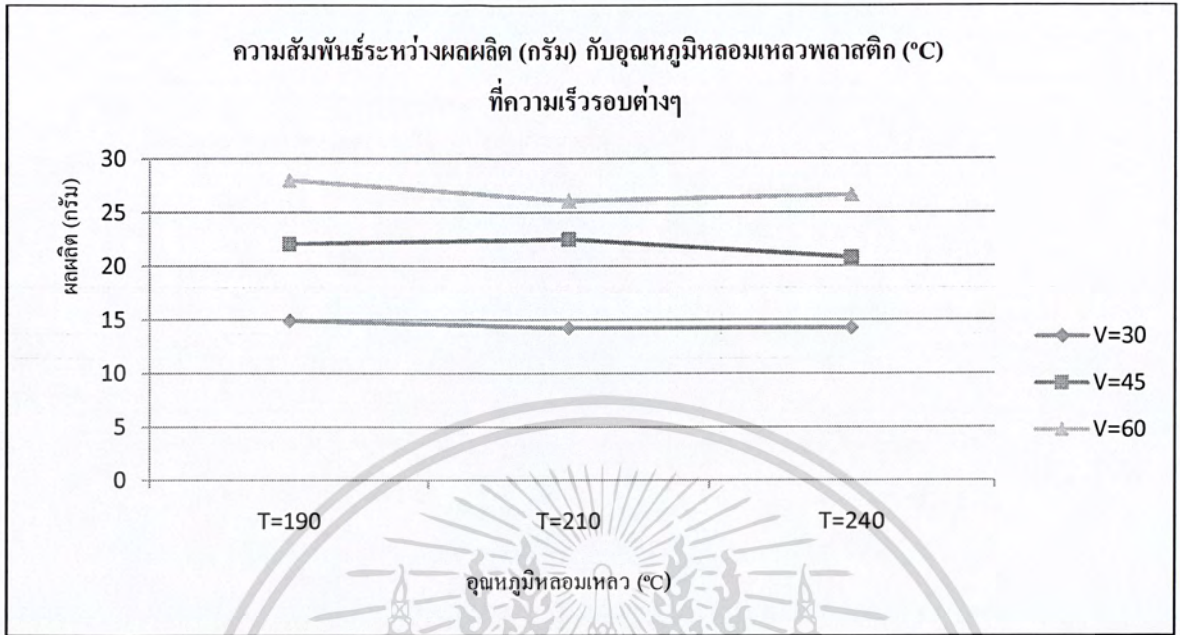


รูปที่ 4.14 ความสัมพันธ์ระหว่างผลผลิต (กรัม) กับอุณหภูมิหลอมเหลวพลาสติก (°C) ที่ความเร็วรอบต่างๆ

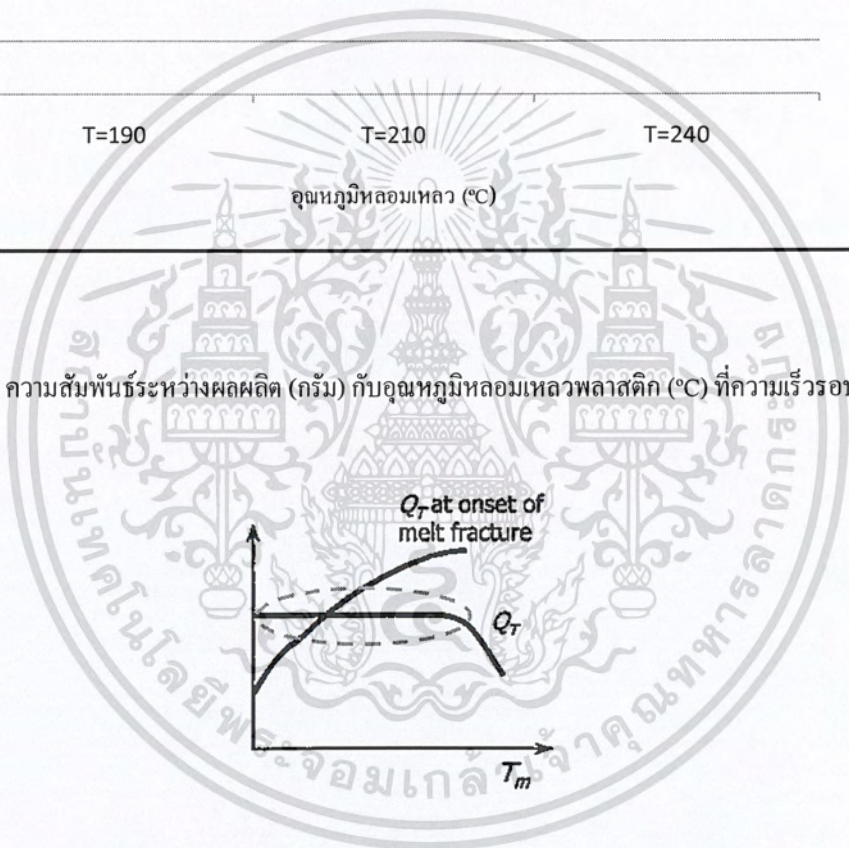


รูปที่ 4.15 ความสัมพันธ์ระหว่างผลผลิตกับอุณหภูมิหลอมเหลวพลาสติก [18]

2. เมื่ออุณหภูมิหลอมเหลวพลาสติกคงที่แต่ความเร็วรอบของสกรูเปลี่ยนเป็นค่าต่างๆ ผลที่ได้คือเมื่อความเร็วรอบเพิ่มขึ้น จะส่งผลให้อัตราการอัดรีดเพิ่มสูงขึ้น ดังรูปที่ 4.16 ซึ่งกราฟที่ได้มีความสอดคล้องกับกราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างผลผลิตกับความเร็วรอบของสกรู ในรูปที่ 4.17 ซึ่งเป็นกราฟที่ได้จากทฤษฎีในหนังสือ The Plastics Engineer's Data Book

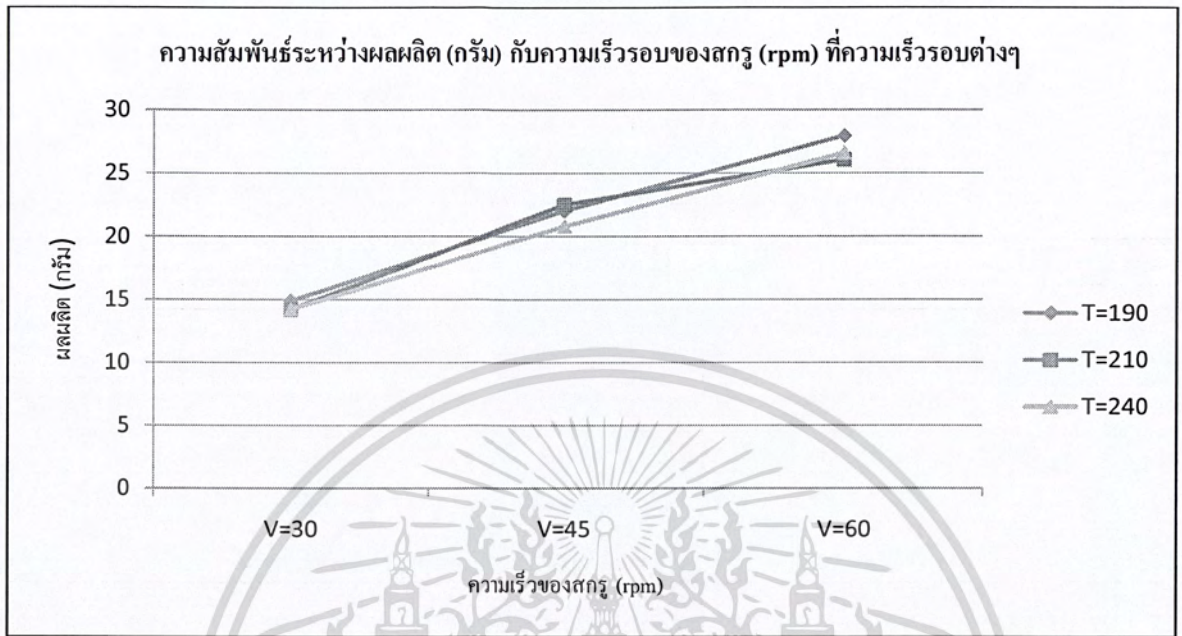

รูปที่ 4.16 ความสัมพันธ์ระหว่างผลผลิต (กรัม) กับความเร็วรอบของสกรู (rpm) ที่อุณหภูมิหลอมเหลวต่างๆ

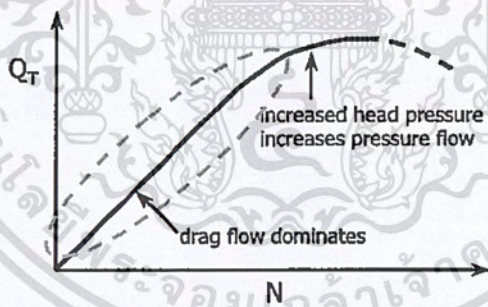

รูปที่ 4.17 ความสัมพันธ์ระหว่างผลผลิต กับความเร็วรอบของสกรู [18]

## บทที่ 5

### สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ

#### 5.1 สรุปผลการทดลอง

จากการทดสอบการขึ้นรูปชิ้นงานของเครื่องอัดรีดขึ้นรูปที่ได้รับการออกแบบและจัดสร้างขึ้น สามารถสรุปผลการทดลองได้ดังนี้

1. เครื่องอัดรีดขึ้นรูปที่ได้รับการออกแบบ มีระบบทำงานร่วมกันสองระบบ คือ ระบบควบคุมความร้อน และระบบความเร็วของสกรูสามารถทำงานได้
2. ความเร็วรอบของสกรู (30 –60 รอบ/นาที) ส่งผลต่ออัตราการอัดรีดในการขึ้นรูปเส้นพลาสติกสำหรับเครื่องมือที่สร้างขึ้น โดยถ้าความเร็วสูงกว่าที่กำหนดการหลอมเหลวจะไม่สมบูรณ์ และถ้าต่ำกว่าค่าที่กำหนดเม็ดพลาสติกที่หลอมเหลวจะสูญเสียความหนืด
3. อุณหภูมิหลอมเหลว (PP: 190-240 °c) อุณหภูมิที่ใช้หลอมพลาสติกในช่วงอุณหภูมิหลอมเหลว ไม่ส่งผลต่ออัตราการอัดรีดในการขึ้นรูปเส้นพลาสติกสำหรับเครื่องมือที่สร้างขึ้น ซึ่งจะให้ผลผลิตที่คงที่

#### 5.2 ข้อเสนอแนะ

แม้ว่างานโครงงานนี้สามารถออกแบบและสร้างเครื่องอัดรีดขึ้นรูปเพื่อใช้งานระดับห้องปฏิบัติการได้ในระดับหนึ่ง แต่ยังมีข้อบกพร่องและมีสิ่งที่จะต้องศึกษาเพิ่มเติมอีกหลายประการ ดังนั้นจึงขอเสนอแนะแนวทางในการศึกษาข้อมูลเพื่อปรับปรุงเครื่องอัดรีดขึ้นรูปนี้ให้มีความสมบูรณ์มากขึ้นดังนี้

1. มีการหลอมและจับตัวเป็นก้อนของเม็ดพลาสติกได้กรวยเดิมพลาสติก ทำให้เม็ดพลาสติกไม่ไหลต่อเนื่อง  
แนวทางแก้ไข ทำการลดอุณหภูมิในส่วนสกรูป้อนลง จากการทดลองจะใช้อุณหภูมิ 180 องศาเซลเซียส เพื่อไม่ให้เกิดการหลอมและการจับตัวเป็นก้อนของเม็ดพลาสติก

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

2. มีฟองอากาศและสารมลทินเกิดขึ้นในเส้นพลาสติกขณะทำการอัดรีดในช่วงแรก  
แนวทางแก้ไข ปล่อยการอัดรีดจนฟองอากาศหมดไปโดยใช้เวลาประมาณ 3-5 นาที ฟองอากาศและรอยไหม้ในชิ้นงานจะหายไป เนื่องจากในช่วงแรกของการอัดรีดจะมีอากาศแทรกอยู่ระหว่างร่องเกลียวของสกรูป้อนจึงต้องทำการอัดรีดไล่อากาศออกให้หมดก่อนที่จะทำการผลิตชิ้นงานจริง
3. เส้นพลาสติกที่ได้มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่คงที่  
แนวทางแก้ไข ควรมีการพัฒนาและออกแบบตัวดึงชิ้นงาน และอ่างหล่อเย็น เพื่อให้เส้นพลาสติกมีขนาดที่สม่ำเสมอ
4. อุณหภูมิที่ตั้งไว้ ในช่วงแรกอุณหภูมิจะเบี่ยงเบนไปจากค่าที่ตั้งไว้มากต้องใช้เวลาานานจนกว่าอุณหภูมิจะมีความคงที่  
แนวทางแก้ไข พัฒนาระบบนิเวศที่มาใช้งานร่วมกับระบบควบคุมอุณหภูมิ เพื่อให้อุณหภูมิที่ได้คงที่เร็วขึ้น
5. กระทบกลมเกิดการสูญเสียความร้อนกับบรรยากาศโดยรอบ  
แนวทางแก้ไข ออกแบบตัวครอบกระบอกหลอมเพื่อลดการสูญเสียความร้อนและเพื่อความคงที่ของอุณหภูมิ
6. ไม่ทราบข้อมูลความดันที่หน้าแม่พิมพ์  
แนวทางแก้ไข ติดตั้งตัววัดความดันที่หน้าแม่พิมพ์ เพื่อนำค่าที่ได้มาใช้ในการคำนวณทางทฤษฎี

## บรรณานุกรม

- [1] James M. Margolis. **Engineering plastic handbook**. New York: McGraw-Hill, 2006.
- [2] รศ. บรรเลง ศรีนิต. เทคโนโลยีพลาสติก. กรุงเทพมหานคร: สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น), 2540.
- [3] โครงการจัดทำแผนแม่บทอุตสาหกรรมรายสาขา (สาขาแม่พิมพ์). เทคโนโลยีแม่พิมพ์ [Online], Available: [library.dip.go.th/multim4/eb/EB%20122.2%20m47.doc](http://library.dip.go.th/multim4/eb/EB%20122.2%20m47.doc) เมื่อ 19 พฤศจิกายน 2553
- [4] ดร. เจริญ นาคะสรรค์. กระบวนการแปรรูปพลาสติก. กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์โพธิ์เพชร, 2544.
- [5] โชครนัฐ เพลงสันเทียะ, ฐานันตร์ จันทร์คง, และบรรดิษฐ์ สมทุม. เครื่องเอ็กทрудซ์พลาสติก. ปรินญาณินพนธ์. ภาควิชาอุตสาหกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2545.
- [6] SOMBATBOON HEATER LTD.,PART. หลักการฮีตเตอร์ [Online], Available: <http://www.sbheater.com/index.asp> เมื่อ 5 สิงหาคม 2553
- [7] วิศรุต ศรีรัตนะ. เซนเซอร์และทรานสดิวเซอร์ในงานอุตสาหกรรม. กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์ซีเอ็ดดูเคชั่น, 2550.
- [8] เทอร์โมคัปเปิล (Thermocouple)[Online], Available: [student.nu.ac.th/electronic/00008.doc](http://student.nu.ac.th/electronic/00008.doc) เมื่อ 7 มิถุนายน 2553
- [9] รองศาสตราจารย์สุรพล รักวิชัย. อิเล็กทรอนิกส์สำหรับอุตสาหกรรม. กรุงเทพมหานคร: แมคกรอ-ฮิล อินเตอร์เนชันแนล เอ็นเตอร์ไพรส์ อิงค์, 2541.
- [10] อุปกรณ์ในงานควบคุมเครื่องกลไฟฟ้า. รีเลย์และแมกเนติกส์คอนแทคเตอร์ [Online], Available: <http://202.129.59.73/tn/motor10-52/motor10.htm> เมื่อ 24 ตุลาคม 2553
- [11] Circuit Breaker[Online], Available: [pirun.ku.ac.th/.../From.../Circuit%20Breaker%20ALL----01.doc](http://pirun.ku.ac.th/.../From.../Circuit%20Breaker%20ALL----01.doc) เมื่อ 3 มกราคม 2554
- [12] อุปกรณ์ที่ทำงานด้วยไฟฟ้า[Online], Available: [http://pirun.ku.ac.th/~b4655145/new\\_page\\_17.htm](http://pirun.ku.ac.th/~b4655145/new_page_17.htm) เมื่อ 3 มกราคม 2554
- [13] ประเภทของสายไฟฟ้า[Online], Available: <http://www.snw.ac.th/courseware/www.nectec.or.th/courseware/electrical/wire/0012.html> เมื่อ 18 ธันวาคม 2553

- [14] ความรู้เกี่ยวกับการต่อวงจรของขดลวด[Online], Available:  
<http://www.ere101.org/forum/index.php?topic=46.0:wap2> เมื่อ 27 กันยายน 2553
- [15] ความรู้พื้นฐานเรื่องอินเวอร์เตอร์[Online], Available:  
[http://www.9engineer.com/index.php?m=article&a=print&article\\_id=751](http://www.9engineer.com/index.php?m=article&a=print&article_id=751) เมื่อ 27 ตุลาคม 2553
- [16] Carol M.F. Barry, Stephen A. Orroth, Nick R. Schott. **Plastics Process Engineering Laboratory 1**. University of Massachusetts Lowell Department of Plastics Engineering, 2003.
- [17] Rauwendaal. **Polymer Extrusion**. 4<sup>th</sup> Edition. Cincinnati: Hanser Jardner Publication, 2001.
- [18] Glanvill,A.B. **The Plastics Engineer's Data Book**. New York: Industrial Press, 1974.





เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

## ภาคผนวก ก

### ข้อมูลทางเทคนิค



เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ตาราง ก-1 ข้อมูลทางเทคนิค

|   |                        |
|---|------------------------|
| ขนาดเครื่องอัดรีดขึ้นรูปพลาสติก                 | 0.5 × 1.1 × 0.6 เมตร   |
| กระแสไฟเครื่องอัดรีดขึ้นรูปพลาสติก              | 22 แอมป์               |
| แรงดันไฟฟ้าเครื่องอัดรีดขึ้นรูปพลาสติก          | 1 เฟส 220 โวลต์        |
| กำลังมอเตอร์                                    | 1 แรงม้า               |
| กำลังส่วนให้ความร้อน                            | 4 กิโลวัตต์            |
| ชนิดเม็ดพลาสติก                                 | พอลิโพรพิลีน           |
| ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของชิ้นงานที่สามารถผลิตได้ | 4 มิลลิเมตร            |
| ช่วงอุณหภูมิสามารถผลิตได้                       | 190 – 240 องศาเซลเซียส |
| ความเร็วรอบของมอเตอร์ที่สามารถผลิตได้           | 30 – 60 รอบต่อนาที     |




## ภาคผนวก ข

### คู่มือการใช้เครื่องอัดรีดขึ้นรูปพลาสติก



เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

## คู่มือการใช้เครื่องอัดรีดขึ้นรูปพลาสติก

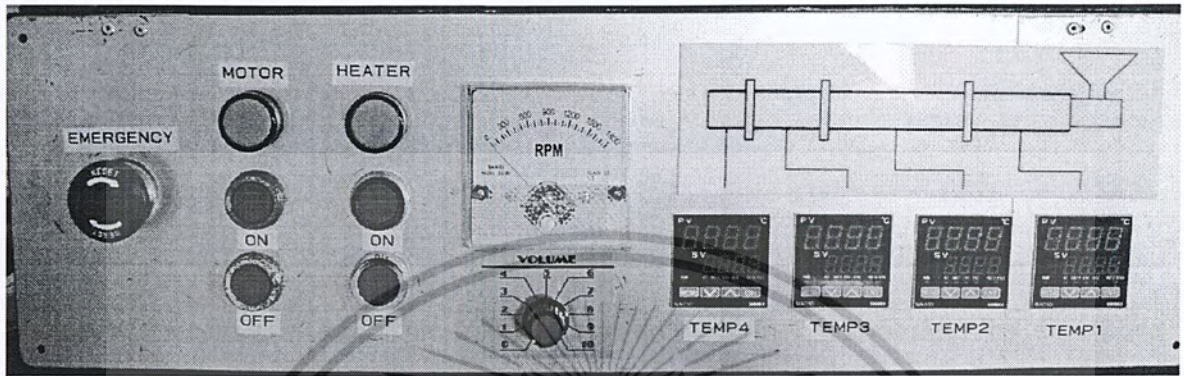

รูปที่ ผข1 แผงควบคุม

การทำงานของเครื่องก่อนที่จะเริ่มทำงานจะต้องแน่ใจว่าข้างในกระบอกหลอมพลาสติกไม่มีเม็ดวัสดุ

### การเตรียมเครื่องอัดรีดขึ้นรูปพลาสติก

1. เปิดกล่องควบคุม
2. เปิดสวิตช์เบรกเกอร์หลักภายในกล่องควบคุม
3. กดสวิตช์เปิด (ON) ในส่วนของฮีตเตอร์ เมื่อเปิดแล้วไฟ supply สีเขียวจะโชว์ แสดงถึงสถานะของฮีตเตอร์ว่ากำลังทำงานอยู่
4. ปรับอุณหภูมิที่ตัวควบคุมอุณหภูมิทั้ง 4 ตัว ซึ่งการตั้งค่าอุณหภูมินั้นจะขึ้นอยู่กับชนิดของพลาสติกที่ใช้ในการอัดรีด
5. ปลดปล่อยให้ความร้อนจากฮีตเตอร์รัศที่ร้อนจนผ่านผนังของกระบอกหลอม และผ่านไปจนถึงพลาสติกที่อยู่ข้างในกระบอกหลอม จนภายในกระบอกหลอมมีความร้อนถึงอุณหภูมิที่ตั้งไว้

**หมายเหตุ** ห้ามกดปุ่มสวิตช์เปิด (ON) ในส่วนของมอเตอร์ ให้สกรูหมุนระหว่างที่ยังอุ่นให้พลาสติกในกระบอกหลอมร้อนโดยเด็ดขาด เนื่องจากอาจทำให้ผิวภายในกระบอกหลอม และสกรู เกิดการเสียหายเพราะอาจมีพลาสติกที่ทำการอัดรีดออกไม่หมดค้างอยู่ใน หลังจากที่ยุ่นให้พลาสติกข้างในกระบอกหลอมร้อนจนถึงอุณหภูมิที่ตั้งไว้ จะเกิดการไหม้เล็กน้อยของวัสดุ ดังนั้นจึงต้องอัดรีดวัสดุเหล่านั้นออกจากกระบอกหลอม ซึ่งจะกระทำได้โดย

6. กดสวิตช์เปิด (ON) ในส่วนของมอเตอร์ เมื่อเปิดแล้วไฟ supply สีเขียวจะโชว์ แสดงถึงสถานะของมอเตอร์ว่ากำลังทำงานอยู่
7. ใส่เม็ดพลาสติกลงในกรวยเติมพลาสติก เพื่อให้เม็ดพลาสติกตกเข้าไปข้างในส่วนป้อน (FEED ZONE) ของกระบอกหลอม

## 8. ปรับค่าความเร็วรอบของมอเตอร์ตามค่าที่ต้องการ

### หมายเหตุ

- การไล่พลาสติกที่ใหม่ออกจะกระทำไปเรื่อยๆ จนกระทั่งไม่มีพลาสติกที่ใหม่ออกมา และการหลอมไหลเรียบไม่มีฟองอากาศออกมาเพื่อรอการอัดรีดต่อไป
- ให้ระวังส่วนที่อัดรีดออกมาจะตกลงสู่พื้น ให้รีบทำความสะอาดทันทีเพื่อความปลอดภัย

### การถอดประกอบ DIE HEAD

#### ขั้นตอนการถอดหัว DIE

1. ปรับอุณหภูมิกระบอบหลอม และหัว DIE HEAD ให้ร้อนถึง 200 °C ประมาณ 1 ชั่วโมง
2. กดสวิทช์เปิด (ON) ในส่วนของมอเตอร์ให้สกรูหมุน เพื่อไล่พลาสติกที่หลงเหลืออยู่ออกจากกระบอบหลอม และหัว DIE ให้หมด
3. นำ Crane มารองรับ DIE HEAD และนำเอา Thermocouple, Heater ออก และคลายสกรูที่ยึด DIE HEAD พอหลวม

หมายเหตุ ในส่วนของ Thermocouple บริเวณสายของ Thermocouple ที่ต่อเข้ากับส่วนของตัววงจรด้านหลังแผงควบคุมจะเป็นปลั๊ก เพื่อให้ง่ายสำหรับการถอดเปลี่ยนหัวตายตัวใหม่

4. หัวสกรูมารับด้านล่างของ DIE HEAD, คลายสกรูออกให้หมด และนำค้อนหัวอ่อนตอกออก
5. นำหัว DIE HEAD ไปทำการถอดแยกชิ้นส่วน และทำการชุบพลาสติกออกจาก DIE, DIE BODY อย่างรวดเร็ว และให้สะอาดที่สุด (โลหะที่ใช้ชุบจะต้องเป็นโลหะอ่อน)

#### ขั้นตอนการประกอบ DIE HEAD

1. ทำความสะอาดผิวสัมผัสระหว่าง DIE กับกระบอบหลอม
2. ทำความสะอาดรูสกรูที่ใช้ยึด DIE โดยใช้จาระบีทาสกรู และขันเข้าออกเพื่อล้างเกลียวให้ขันง่ายเวลาประกอบ
3. ทำความสะอาด DIE กับกระบอบหลอม เพื่อเอาเศษโลหะที่ติดอยู่ออก
4. นำหัว DIE ไปติดตั้งกับกระบอบหลอม และขันยึดติดให้แน่น (ให้หัว DIE HEAD อยู่ในแนวตั้งฉากกับพื้น)
5. เปิดไฟอุ่นเครื่องจนร้อน และขันสกรูให้แน่นอีกครั้ง เพื่อป้องกันสกรูคลาย

## การถอดประกอบ FEED SCREW

### ขั้นตอนการถอด FEED SCREW ปฏิบัติดังนี้

1. ให้ความร้อนกระบอกลอมเท่ากับอุณหภูมิของพลาสติกที่ใช้งานอยู่ (200 °C) อย่างน้อย 1 ชั่วโมง
2. ทำการนำเอาเม็ดพลาสติกในกรวยเติมพลาสติกออกให้หมด
3. ขับสกรูคือ กดสวิทช์เปิด (ON) ในส่วนของมอเตอร์ให้สกรูหมุน เพื่อไล่พลาสติกออกจากกระบอกลอม และหัว DIE จนหมด และกดสวิทช์ปิด (STOP) ให้สกรูหยุด
4. ถอดหัว DIE ตามขั้นตอนการถอดหัว DIE เพื่อนำไปทำความสะอาด
5. ถอดชุดเกียร์บ็อกซ์ (gear box) โดยคลายสกรูที่ยึดกล่องเกียร์บ็อกซ์ออกซึ่งจะมี 4 ตัว และยกชุดกล่องเกียร์บ็อกซ์ออก
6. ถอดชุดประกอบ FEED SCREW ซึ่งจะมีสกรูยึดติดกับกระบอกลอม (ชุดประกอบจะอยู่ด้านท้ายสุดของกระบอกลอม) คลายสกรู และดึงทั้งชุดประกอบกับ FEED SCREW ในกระบอกลอมออก
7. นำเอาสกรูออกมาวางบนไม้หรือกระดาษแข็ง (ห้ามวางบนโลหะแข็งหรือพื้นซีเมนต์เด็ดขาด)
8. ทำความสะอาด FEED SCREW หน้าที่โดยใช้แท่งอลูมิเนียมหรือทองแดงชุดออก
9. ทำความสะอาดรูของกระบอกลอมด้วยแปรงทองเหลือง และให้ลมเป่ารูของกระบอกลอม เพื่อไล่เศษพลาสติกและผงสกรูออกให้หมด
10. ทำความสะอาดผิวหน้าสัมผัสกันระหว่างกระบอกลอมกับ DIE HEAD ตรงส่วนที่ประกอบติดกัน
11. ลดอุณหภูมิของกระบอกลอมลงไปที่ 100 °C (เพื่อเวลาต้องการเดินเครื่องใหม่จะได้ไม่ต้องรอนาน)

### ขั้นตอนการประกอบ FEED SCREW ปฏิบัติดังนี้

1. ตรวจสอบความสะอาดของกระบอกลอมด้วยไฟฉายให้แน่ใจว่าไม่มีสิ่งสกปรกหรือสิ่งกีดขวางอยู่
2. นำ FEED SCREW ให้เข้าไปในกระบอกลอมช้าๆ และหมุนตัวประกอบ FEED SCREW ให้ตรงตำแหน่งรูยึด (ต้องทำความสะอาดผิวสัมผัสของกระบอกลอม และตัวประกอบ)
3. ยึดตัวประกอบ FEED SCREW โดยใส่สกรูตามตำแหน่ง และหมุนยึดให้แน่น
4. นำชุดกล่องเกียร์ติดตั้งตำแหน่งเดิม และใส่ยางรองเท้าคัปปลิง ตั้งสายพานให้ได้ระยะตั้ง
5. นำชุดหัว DIE ประกอบตามวิธีที่ประกอบหัว DIE
6. ปรับอุณหภูมิตามชนิดพลาสติก แล้วรอจนได้อุณหภูมินั้น
7. ใส่พลาสติกลงในกรวยเติมพลาสติก และทำการทดลองอัดรีด

## ภาคผนวก ก

 
### ข้อมูลคุณสมบัติของพลาสติกชนิดพอลิโพรพิลีน



เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ตาราง ก-1 ข้อมูลคุณสมบัติของพลาสติกชนิด Polypropylene (PP)

# 1100NK



## POLYPROPYLENE HOMOPOLYMER

CHARACTERISTICS : HIGH FLOW

APPLICATIONS : FOR INJECTION MOLDING  
GENERAL PURPOSE : HOUSEWARES, CLOSURES, FOOD CONTAINERS


PROCESSING TEMPERATURE : 190 - 240°C

\* MEET THE F.D.A. REQUIREMENT IN THE CODE OF FEDERAL REGULATIONS IN 21 CFR 177.1520 FOR FOOD CONTACT

| TYPICAL DATA   |                    |       |             |
|--|--------------------|-------|-------------|
| PROPERTIES   | UNIT               | VALUE | TEST METHOD |
| MELT FLOW INDEX (2.16 kg/230°C)                            | g/10min            | 11    | ASTM D 1238 |
| TENSILE STRENGTH AT YIELD                                  | N/mm <sup>2</sup>  | 36    | ASTM D 638  |
| ELONGATION AT YIELD  | %                  | 26    | ASTM D 638  |
| CHARPY NOTCHED IMPACT STRENGTH (AT 23 °C)                  | kJ/mm <sup>2</sup> | 2.9   | DIN 53453   |
| FLEXURAL MODULUS (1% SECANT)                               | MPa                | 1500  | ASTM D790   |
| ROCKWELL HARDNESS  | R-Scale            | 107   | ASTM D785   |
| HEAT DISTORTION TEMPERATURE (LOAD 0.45 N/mm <sup>2</sup> ) | °C                 | 110   | ASTM D 648  |

ISSUE NO. 01 06 09 REV. 03

REMARK : THE VALUES PRESENTED ON THE ABOVE ARE TYPICAL LABORATORY AVERAGE, NOT TO BE CONSTRUED AS SPECIFICATIONS AND MAY VARY WITHIN MODERATE RANGES. THE APPLICABILITY OR THE ACCURACY OF THIS INFORMATION OR THE SUITABILITY OF OUR PRODUCTS CANNOT BE GUARANTEED BECAUSE THE CONDITIONS OF USE ON THE PART OF OUR USERS ARE BEYOND OUR CONTROL.

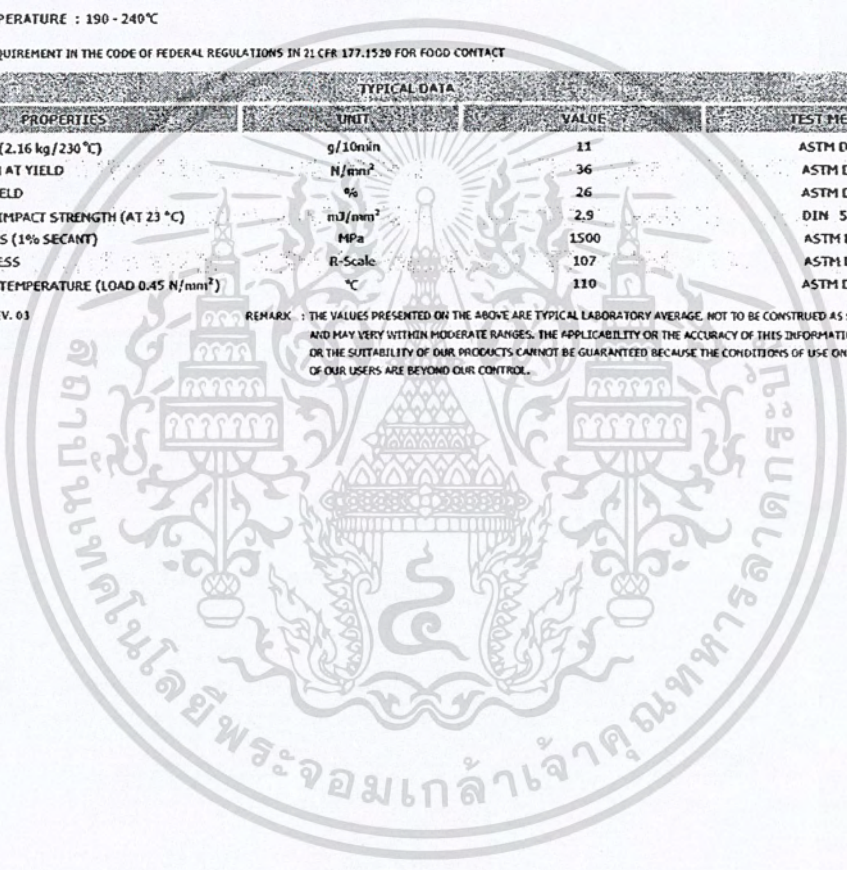

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ผก 1  
ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

## ภาคผนวก ง

คุณสมบัติตัววัดอุณหภูมิ (THERMOCOUPLE) TYPE K.



เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ตาราง ง - 1 ตารางแสดงคุณสมบัติตัววัดอุณหภูมิ (Thermocouple) Type k

 
**MAXIMUM TEMPERATURE RANGE**  
**Thermocouple Grade**  
 - 328 to 2282°F  
 - 200 to 1250°C

**Extension Grade**  
 32 to 392°F  
 0 to 200°C

**LIMITS OF ERROR**  
 (whichever is greater)  
**Standard:** 2.2°C or 0.75% Above 0°C  
 2.2°C or 2.0% Below 0°C  
**Special:** 1.1°C or 0.4%

**COMMENTS, BARE WIRE ENVIRONMENT:**  
 Clean Oxidizing and Inert, Limited Use in Vacuum or Reducing, Wide Temperature Range, Most Popular Calibration

**TEMPERATURE IN DEGREES °C**  
**REFERENCE JUNCTION AT 0°C**



Thermocouple Grade

**Nickel-Chromium vs. Nickel-Aluminum**



Extension Grade

**Revised Thermocouple Reference Tables**

**TYPE K**  
 Reference Tables  
 N.I.S.T.  
 Monograph 175  
 Revised to ITS-90

 
Thermoelectric Voltage in Millivolts

| °C   | -10    | -9     | -8     | -7     | -6     | -5     | -4     | -3     | -2     | -1     | 0      | 1      | 2      | 3      | 4      | 5      | 6      | 7       | 8       | 9       | 10      | °C      |     |
|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|-----|
| -260 | -6.498 | -6.567 | -6.656 | -6.765 | -6.893 | -7.040 | -7.206 | -7.391 | -7.594 | -7.814 | -8.049 | -8.298 | -8.560 | -8.834 | -9.120 | -9.418 | -9.728 | -10.049 | -10.381 | -10.724 | -11.078 | -11.442 | 260 |
| -250 | -6.441 | -6.508 | -6.605 | -6.722 | -6.859 | -7.015 | -7.190 | -7.384 | -7.596 | -7.825 | -8.070 | -8.328 | -8.598 | -8.879 | -9.171 | -9.474 | -9.788 | -10.112 | -10.446 | -10.790 | -11.144 | -11.508 | 250 |
| -240 | -6.404 | -6.399 | -6.393 | -6.388 | -6.382 | -6.377 | -6.370 | -6.364 | -6.358 | -6.351 | -6.344 | -6.337 | -6.330 | -6.323 | -6.316 | -6.309 | -6.302 | -6.295  | -6.288  | -6.281  | -6.274  | -6.267  | 240 |
| -230 | -6.344 | -6.337 | -6.329 | -6.322 | -6.314 | -6.306 | -6.297 | -6.289 | -6.280 | -6.271 | -6.262 | -6.252 | -6.242 | -6.232 | -6.222 | -6.212 | -6.202 | -6.192  | -6.181  | -6.170  | -6.159  | -6.148  | 230 |
| -220 | -6.262 | -6.252 | -6.243 | -6.233 | -6.223 | -6.213 | -6.202 | -6.192 | -6.181 | -6.170 | -6.159 | -6.148 | -6.137 | -6.126 | -6.115 | -6.104 | -6.093 | -6.082  | -6.071  | -6.060  | -6.049  | -6.038  | 220 |
| -210 | -6.156 | -6.147 | -6.135 | -6.123 | -6.111 | -6.099 | -6.087 | -6.074 | -6.061 | -6.048 | -6.035 | -6.021 | -6.008 | -5.995 | -5.982 | -5.969 | -5.956 | -5.943  | -5.930  | -5.917  | -5.904  | -5.891  | 210 |
| -200 | -6.035 | -6.021 | -6.007 | -5.994 | -5.980 | -5.965 | -5.951 | -5.936 | -5.922 | -5.907 | -5.891 | -5.876 | -5.861 | -5.846 | -5.831 | -5.816 | -5.801 | -5.786  | -5.771  | -5.756  | -5.741  | -5.726  | 200 |
| -190 | -5.891 | -5.876 | -5.861 | -5.845 | -5.829 | -5.813 | -5.797 | -5.780 | -5.763 | -5.747 | -5.730 | -5.713 | -5.696 | -5.679 | -5.662 | -5.645 | -5.628 | -5.611  | -5.594  | -5.577  | -5.560  | -5.543  | 190 |
| -180 | -5.730 | -5.713 | -5.695 | -5.678 | -5.660 | -5.642 | -5.624 | -5.606 | -5.588 | -5.569 | -5.550 | -5.531 | -5.512 | -5.493 | -5.474 | -5.455 | -5.436 | -5.417  | -5.398  | -5.379  | -5.360  | -5.341  | 180 |
| -170 | -5.550 | -5.531 | -5.512 | -5.493 | -5.474 | -5.454 | -5.435 | -5.415 | -5.395 | -5.375 | -5.354 | -5.334 | -5.313 | -5.293 | -5.272 | -5.251 | -5.230 | -5.209  | -5.188  | -5.167  | -5.146  | -5.125  | 170 |
| -160 | -5.354 | -5.333 | -5.313 | -5.292 | -5.271 | -5.250 | -5.228 | -5.207 | -5.185 | -5.163 | -5.141 | -5.119 | -5.097 | -5.075 | -5.053 | -5.031 | -5.009 | -4.987  | -4.965  | -4.943  | -4.921  | -4.899  | 160 |
| -150 | -5.141 | -5.119 | -5.097 | -5.074 | -5.052 | -5.029 | -5.006 | -4.983 | -4.960 | -4.937 | -4.914 | -4.891 | -4.868 | -4.845 | -4.822 | -4.799 | -4.776 | -4.753  | -4.730  | -4.707  | -4.684  | -4.661  | 150 |
| -140 | -4.913 | -4.889 | -4.865 | -4.841 | -4.817 | -4.793 | -4.768 | -4.744 | -4.719 | -4.694 | -4.669 | -4.644 | -4.619 | -4.594 | -4.569 | -4.544 | -4.519 | -4.494  | -4.469  | -4.444  | -4.419  | -4.394  | 140 |
| -130 | -4.669 | -4.644 | -4.618 | -4.593 | -4.567 | -4.542 | -4.516 | -4.490 | -4.464 | -4.438 | -4.412 | -4.386 | -4.360 | -4.334 | -4.308 | -4.282 | -4.256 | -4.230  | -4.204  | -4.178  | -4.152  | -4.126  | 130 |
| -120 | -4.411 | -4.384 | -4.357 | -4.330 | -4.303 | -4.276 | -4.249 | -4.222 | -4.195 | -4.168 | -4.141 | -4.114 | -4.087 | -4.060 | -4.033 | -4.006 | -3.979 | -3.952  | -3.925  | -3.898  | -3.871  | -3.844  | 120 |
| -110 | -4.138 | -4.110 | -4.082 | -4.054 | -4.025 | -3.997 | -3.968 | -3.939 | -3.910 | -3.882 | -3.853 | -3.824 | -3.795 | -3.766 | -3.737 | -3.708 | -3.679 | -3.650  | -3.621  | -3.592  | -3.563  | -3.534  | 110 |
| -100 | -3.852 | -3.823 | -3.794 | -3.764 | -3.734 | -3.703 | -3.673 | -3.643 | -3.613 | -3.583 | -3.552 | -3.521 | -3.491 | -3.461 | -3.430 | -3.400 | -3.369 | -3.338  | -3.308  | -3.277  | -3.246  | -3.215  | 100 |
| -90  | -3.554 | -3.523 | -3.492 | -3.462 | -3.431 | -3.400 | -3.369 | -3.337 | -3.306 | -3.274 | -3.243 | -3.211 | -3.180 | -3.148 | -3.116 | -3.084 | -3.052 | -3.020  | -2.988  | -2.956  | -2.924  | -2.892  | 90  |
| -80  | -3.243 | -3.211 | -3.179 | -3.147 | -3.115 | -3.083 | -3.050 | -3.018 | -2.985 | -2.952 | -2.919 | -2.886 | -2.853 | -2.820 | -2.787 | -2.754 | -2.721 | -2.688  | -2.655  | -2.622  | -2.589  | -2.556  | 80  |
| -70  | -2.920 | -2.887 | -2.854 | -2.821 | -2.788 | -2.755 | -2.721 | -2.688 | -2.654 | -2.620 | -2.587 | -2.553 | -2.519 | -2.485 | -2.451 | -2.417 | -2.383 | -2.349  | -2.315  | -2.281  | -2.247  | -2.213  | 70  |
| -60  | -2.587 | -2.553 | -2.519 | -2.485 | -2.450 | -2.416 | -2.382 | -2.347 | -2.312 | -2.278 | -2.243 | -2.208 | -2.173 | -2.138 | -2.103 | -2.068 | -2.033 | -1.998  | -1.963  | -1.928  | -1.893  | -1.858  | 60  |
| -50  | -2.245 | -2.208 | -2.173 | -2.138 | -2.103 | -2.068 | -2.033 | -1.998 | -1.963 | -1.928 | -1.893 | -1.858 | -1.823 | -1.788 | -1.753 | -1.718 | -1.683 | -1.648  | -1.613  | -1.578  | -1.543  | -1.508  | 50  |
| -40  | -1.889 | -1.854 | -1.818 | -1.782 | -1.747 | -1.711 | -1.675 | -1.639 | -1.603 | -1.567 | -1.531 | -1.495 | -1.459 | -1.423 | -1.387 | -1.351 | -1.315 | -1.279  | -1.243  | -1.207  | -1.171  | -1.135  | 40  |
| -30  | -1.527 | -1.490 | -1.453 | -1.417 | -1.380 | -1.343 | -1.306 | -1.269 | -1.232 | -1.195 | -1.158 | -1.121 | -1.084 | -1.047 | -1.010 | -0.973 | -0.936 | -0.899  | -0.862  | -0.825  | -0.788  | -0.751  | 30  |
| -20  | -1.156 | -1.119 | -1.081 | -1.043 | -1.005 | -0.968 | -0.930 | -0.892 | -0.854 | -0.816 | -0.778 | -0.740 | -0.702 | -0.664 | -0.626 | -0.588 | -0.550 | -0.512  | -0.474  | -0.436  | -0.398  | -0.360  | 20  |
| -10  | -0.778 | -0.739 | -0.701 | -0.663 | -0.624 | -0.586 | -0.547 | -0.509 | -0.470 | -0.431 | -0.392 | -0.353 | -0.314 | -0.275 | -0.236 | -0.197 | -0.158 | -0.119  | -0.080  | -0.041  | 0       | 10      |     |
| 0    | -0.392 | -0.353 | -0.314 | -0.275 | -0.236 | -0.197 | -0.158 | -0.119 | -0.079 | -0.039 | 0.000  | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0   |
| 0    | 0.000  | 0.039  | 0.079  | 0.119  | 0.158  | 0.197  | 0.236  | 0.275  | 0.314  | 0.353  | 0.392  | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0   |
| 10   | 0.397  | 0.437  | 0.477  | 0.517  | 0.557  | 0.597  | 0.637  | 0.677  | 0.716  | 0.756  | 0.796  | 0.836  | 0.875  | 0.914  | 0.953  | 0.992  | 1.031  | 1.070   | 1.109   | 1.148   | 1.187   | 1.226   | 10  |
| 20   | 0.758  | 0.808  | 0.857  | 0.906  | 0.954  | 1.002  | 1.041  | 1.081  | 1.122  | 1.163  | 1.203  | 1.242  | 1.281  | 1.320  | 1.359  | 1.398  | 1.437  | 1.476   | 1.515   | 1.554   | 1.593   | 1.632   | 20  |
| 30   | 1.103  | 1.144  | 1.185  | 1.226  | 1.266  | 1.306  | 1.346  | 1.386  | 1.426  | 1.465  | 1.505  | 1.544  | 1.583  | 1.622  | 1.661  | 1.700  | 1.739  | 1.778   | 1.817   | 1.856   | 1.895   | 1.934   | 30  |
| 40   | 1.512  | 1.563  | 1.614  | 1.664  | 1.714  | 1.764  | 1.813  | 1.862  | 1.911  | 1.960  | 2.009  | 2.058  | 2.107  | 2.156  | 2.205  | 2.254  | 2.303  | 2.352   | 2.401   | 2.450   | 2.499   | 2.548   | 40  |
| 50   | 2.023  | 2.064  | 2.106  | 2.147  | 2.188  | 2.229  | 2.271  | 2.312  | 2.354  | 2.395  | 2.436  | 2.477  | 2.518  | 2.559  | 2.600  | 2.641  | 2.682  | 2.723   | 2.764   | 2.805   | 2.846   | 2.887   | 50  |
| 60   | 2.436  | 2.477  | 2.519  | 2.561  | 2.602  | 2.644  | 2.685  | 2.727  | 2.768  | 2.809  | 2.850  | 2.891  | 2.932  | 2.973  | 3.014  | 3.055  | 3.096  | 3.137   | 3.178   | 3.219   | 3.260   | 3.301   | 60  |
| 70   | 2.851  | 2.893  | 2.934  | 2.976  | 3.017  | 3.059  | 3.100  | 3.142  | 3.184  | 3.225  | 3.267  | 3.308  | 3.349  | 3.390  | 3.431  | 3.472  | 3.513  | 3.554   | 3.595   | 3.636   | 3.677   | 3.718   | 70  |
| 80   | 3.267  | 3.308  | 3.350  | 3.391  | 3.433  | 3.474  | 3.515  | 3.557  | 3.598  | 3.640  | 3.681  | 3.722  | 3.763  | 3.804  | 3.845  | 3.886  | 3.927  | 3.968   | 4.009   | 4.050   | 4.091   | 4.132   | 80  |
| 90   | 3.682  | 3.723  | 3.765  | 3.806  | 3.848  | 3.889  | 3.931  | 3.972  | 4.013  | 4.055  | 4.096  | 4.137  | 4.178  | 4.219  | 4.260  | 4.301  | 4.342  | 4.383   | 4.424   | 4.465   | 4.506   | 4.547   | 90  |
| 100  | 4.096  | 4.138  | 4.179  | 4.220  | 4.262  | 4.303  | 4.344  | 4.385  | 4.427  | 4.468  | 4.509  | 4.550  | 4.591  | 4.632  | 4.673  | 4.714  | 4.755  | 4.796   | 4.837   | 4.878   | 4.919   | 4.960   | 100 |
| 110  | 4.509  | 4.550  | 4.591  | 4.633  | 4.674  | 4.715  | 4.756  | 4.797  | 4.838  | 4.879  | 4.920  | 4.961  | 5.002  | 5.043  | 5.084  | 5.125  | 5.166  | 5.207   | 5.248   | 5.289   | 5.330   | 5.371   | 110 |
| 120  | 4.920  | 4.961  | 4.992  | 5.034  | 5.074  | 5.115  | 5.156  | 5.206  | 5.247  | 5.288  | 5.329  | 5.370  | 5.411  | 5.452  | 5.493  | 5.534  | 5.575  | 5.616   | 5.657   | 5.698   | 5.739   | 5.780   | 120 |
| 130  | 5.328  | 5.369  | 5.410  | 5.450  | 5.491  | 5.532  | 5.572  | 5.613  | 5.653  | 5.694  | 5.735  | 5.776  | 5.817  | 5.858  | 5.899  | 5.940  | 5.981  | 6.022   | 6.063   | 6.104   | 6.145   | 6.186   | 130 |
| 140  | 5.725  | 5.765  | 5.815  | 5.856  | 5.896  | 5.937  | 5.977  | 6.017  | 6.058  | 6.099  | 6.140  | 6.181  | 6.222  | 6.263  | 6.304  | 6.345  | 6.386  | 6.427   | 6.468   | 6.509   | 6.550   | 6.591   | 140 |
| 150  | 6.138  | 6.179  | 6.219  | 6.259  | 6.299  | 6.339  | 6.380  | 6.420  | 6.461  | 6.502  | 6.543  | 6.584  | 6.625  | 6.666  | 6.707  | 6.748  | 6.789  | 6.830   | 6.871   | 6.912   | 6.953   | 6.994   | 150 |
| 160  | 6.540  | 6.580  | 6.620  | 6.660  | 6.701  | 6.741  |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |         |         |         |         |         |     |

ตาราง ง - 1 (ต่อ) ตารางแสดงคุณสมบัติตัววัดอุณหภูมิ (Thermocouple) Type k


Revised Thermocouple Reference Tables

**TYPE K**  
Reference Tables  
N.I.S.T.  
Monograph 175  
Revised to ITS-90



Nickel-Chromium vs. Nickel-Aluminum

 Extension Grade



Thermocouple Grade

MAXIMUM TEMPERATURE RANGE

Thermocouple Grade  
- 328 to 2282°F  
- 200 to 1250°C

Extension Grade

32 to 392°F  
0 to 200°C

LIMITS OF ERROR

(whichever is greater)

Standard: 2.2°C or 0.75% Above 0°C

2.2°C or 2.0% Below 0°C

Special: 1.1°C or 0.4%

COMMENTS, BARE WIRE ENVIRONMENT:

Clean Oxidizing and Inert; Limited Use in Vacuum or Reducing, Wide Temperature Range; Most Popular Calibration

TEMPERATURE IN DEGREES °C  
REFERENCE JUNCTION AT 0°C

| Thermoelectric Voltage in Millivolts |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |      |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |      |
|--------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------|
| °C                                   |        |        |        |        |        |        |        |        |        | °C     |        |      |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |      |
| 0                                    | 1      | 2      | 3      | 4      | 5      | 6      | 7      | 8      | 9      | 10     | 11     | 12   | 13     | 14     | 15     | 16     | 17     | 18     | 19     | 20     |        |        |        |      |
| 800                                  | 33.276 | 33.316 | 33.357 | 33.399 | 33.440 | 33.480 | 33.521 | 33.562 | 33.603 | 33.644 | 33.685 | 810  | 45.110 | 45.157 | 45.194 | 45.232 | 45.270 | 45.306 | 45.346 | 45.383 | 45.421 | 45.459 | 45.497 | 1300 |
| 810                                  | 33.685 | 33.726 | 33.767 | 33.808 | 33.849 | 33.890 | 33.931 | 33.971 | 34.012 | 34.053 | 34.093 | 820  | 45.497 | 45.534 | 45.572 | 45.610 | 45.647 | 45.686 | 45.723 | 45.760 | 45.798 | 45.836 | 45.873 | 1310 |
| 830                                  | 34.093 | 34.134 | 34.175 | 34.216 | 34.257 | 34.297 | 34.338 | 34.379 | 34.420 | 34.460 | 34.501 | 840  | 45.973 | 45.911 | 45.946 | 45.986 | 46.024 | 46.061 | 46.099 | 46.136 | 46.174 | 46.211 | 46.249 | 1320 |
| 850                                  | 34.501 | 34.542 | 34.582 | 34.623 | 34.664 | 34.704 | 34.745 | 34.786 | 34.826 | 34.867 | 34.908 | 860  | 46.249 | 46.285 | 46.324 | 46.361 | 46.398 | 46.436 | 46.473 | 46.511 | 46.548 | 46.585 | 46.623 | 1330 |
| 870                                  | 34.908 | 34.948 | 34.989 | 35.029 | 35.070 | 35.110 | 35.151 | 35.192 | 35.232 | 35.273 | 35.313 | 880  | 46.623 | 46.660 | 46.697 | 46.735 | 46.772 | 46.809 | 46.847 | 46.884 | 46.921 | 46.958 | 46.995 | 1340 |
| 890                                  | 35.313 | 35.354 | 35.394 | 35.435 | 35.475 | 35.516 | 35.556 | 35.596 | 35.637 | 35.677 | 35.718 | 890  | 46.995 | 47.033 | 47.070 | 47.107 | 47.144 | 47.181 | 47.218 | 47.256 | 47.293 | 47.330 | 47.367 | 1350 |
| 900                                  | 35.718 | 35.758 | 35.798 | 35.839 | 35.879 | 35.920 | 35.960 | 35.999 | 36.041 | 36.081 | 36.121 | 900  | 47.367 | 47.404 | 47.441 | 47.478 | 47.515 | 47.552 | 47.589 | 47.626 | 47.663 | 47.700 | 47.737 | 1360 |
| 910                                  | 36.121 | 36.162 | 36.202 | 36.242 | 36.282 | 36.323 | 36.363 | 36.403 | 36.443 | 36.484 | 36.524 | 910  | 47.737 | 47.774 | 47.811 | 47.848 | 47.884 | 47.921 | 47.958 | 47.995 | 48.032 | 48.069 | 48.105 | 1370 |
| 920                                  | 36.524 | 36.564 | 36.604 | 36.644 | 36.685 | 36.725 | 36.765 | 36.805 | 36.845 | 36.885 | 36.925 | 920  | 48.105 | 48.142 | 48.179 | 48.216 | 48.252 | 48.289 | 48.326 | 48.363 | 48.399 | 48.436 | 48.472 | 1380 |
| 930                                  | 36.925 | 36.965 | 37.006 | 37.046 | 37.086 | 37.126 | 37.166 | 37.206 | 37.246 | 37.286 | 37.326 | 930  | 48.472 | 48.509 | 48.546 | 48.582 | 48.619 | 48.656 | 48.692 | 48.729 | 48.765 | 48.802 | 48.838 | 1390 |
| 940                                  | 37.326 | 37.366 | 37.406 | 37.446 | 37.486 | 37.526 | 37.566 | 37.606 | 37.646 | 37.686 | 37.726 | 940  | 48.838 | 48.875 | 48.911 | 48.948 | 48.984 | 49.021 | 49.057 | 49.094 | 49.130 | 49.166 | 49.202 | 1200 |
| 950                                  | 37.726 | 37.765 | 37.805 | 37.845 | 37.885 | 37.925 | 37.965 | 38.005 | 38.044 | 38.084 | 38.124 | 950  | 49.202 | 49.239 | 49.275 | 49.311 | 49.348 | 49.384 | 49.420 | 49.456 | 49.493 | 49.529 | 49.565 | 1210 |
| 960                                  | 38.124 | 38.164 | 38.204 | 38.244 | 38.283 | 38.323 | 38.363 | 38.402 | 38.442 | 38.482 | 38.522 | 960  | 49.565 | 49.601 | 49.637 | 49.674 | 49.710 | 49.746 | 49.782 | 49.818 | 49.854 | 49.890 | 49.926 | 1220 |
| 970                                  | 38.522 | 38.561 | 38.601 | 38.641 | 38.680 | 38.720 | 38.759 | 38.799 | 38.839 | 38.878 | 38.918 | 970  | 49.926 | 49.962 | 49.998 | 50.034 | 50.070 | 50.106 | 50.142 | 50.178 | 50.214 | 50.250 | 50.286 | 1230 |
| 980                                  | 38.918 | 38.958 | 38.997 | 39.037 | 39.076 | 39.116 | 39.155 | 39.195 | 39.235 | 39.274 | 39.314 | 980  | 50.286 | 50.322 | 50.358 | 50.393 | 50.429 | 50.465 | 50.501 | 50.537 | 50.572 | 50.608 | 50.644 | 1240 |
| 990                                  | 39.314 | 39.353 | 39.393 | 39.432 | 39.471 | 39.511 | 39.550 | 39.590 | 39.629 | 39.668 | 39.707 | 990  | 50.644 | 50.680 | 50.715 | 50.751 | 50.787 | 50.822 | 50.858 | 50.894 | 50.929 | 50.965 | 51.000 | 1250 |
| 1000                                 | 39.706 | 39.744 | 39.783 | 39.822 | 39.860 | 39.899 | 39.938 | 39.976 | 40.015 | 40.053 | 40.091 | 1000 | 51.000 | 51.036 | 51.071 | 51.107 | 51.142 | 51.178 | 51.213 | 51.248 | 51.284 | 51.320 | 51.355 | 1260 |
| 1010                                 | 40.101 | 40.141 | 40.180 | 40.219 | 40.258 | 40.297 | 40.337 | 40.375 | 40.414 | 40.452 | 40.491 | 1010 | 51.355 | 51.391 | 51.426 | 51.461 | 51.497 | 51.532 | 51.567 | 51.603 | 51.638 | 51.673 | 51.708 | 1270 |
| 1020                                 | 40.494 | 40.533 | 40.572 | 40.611 | 40.650 | 40.689 | 40.728 | 40.767 | 40.806 | 40.844 | 40.883 | 1020 | 51.708 | 51.744 | 51.779 | 51.814 | 51.849 | 51.885 | 51.920 | 51.955 | 51.990 | 52.025 | 52.060 | 1280 |
| 1030                                 | 40.885 | 40.924 | 40.963 | 41.001 | 41.040 | 41.078 | 41.116 | 41.154 | 41.192 | 41.230 | 41.268 | 1030 | 52.060 | 52.095 | 52.130 | 52.165 | 52.200 | 52.235 | 52.270 | 52.305 | 52.340 | 52.375 | 52.410 | 1290 |
| 1040                                 | 41.276 | 41.315 | 41.354 | 41.393 | 41.431 | 41.470 | 41.509 | 41.548 | 41.587 | 41.625 | 41.663 | 1040 | 52.410 | 52.445 | 52.480 | 52.515 | 52.550 | 52.585 | 52.620 | 52.654 | 52.689 | 52.724 | 52.759 | 1300 |
| 1050                                 | 41.665 | 41.704 | 41.743 | 41.781 | 41.820 | 41.859 | 41.898 | 41.937 | 41.975 | 42.014 | 42.052 | 1050 | 52.759 | 52.794 | 52.828 | 52.863 | 52.898 | 52.932 | 52.967 | 53.002 | 53.037 | 53.071 | 53.106 | 1310 |
| 1060                                 | 42.055 | 42.094 | 42.133 | 42.171 | 42.210 | 42.249 | 42.288 | 42.326 | 42.365 | 42.403 | 42.442 | 1060 | 53.106 | 53.140 | 53.175 | 53.210 | 53.244 | 53.279 | 53.313 | 53.348 | 53.382 | 53.417 | 53.451 | 1320 |
| 1070                                 | 42.440 | 42.479 | 42.518 | 42.556 | 42.595 | 42.633 | 42.672 | 42.711 | 42.749 | 42.788 | 42.826 | 1070 | 53.451 | 53.485 | 53.520 | 53.555 | 53.589 | 53.623 | 53.658 | 53.692 | 53.727 | 53.761 | 53.795 | 1330 |
| 1080                                 | 42.826 | 42.865 | 42.903 | 42.942 | 42.980 | 43.019 | 43.057 | 43.095 | 43.134 | 43.172 | 43.211 | 1080 | 53.795 | 53.829 | 53.864 | 53.898 | 53.932 | 53.967 | 54.001 | 54.035 | 54.069 | 54.104 | 54.138 | 1340 |
| 1090                                 | 43.211 | 43.250 | 43.288 | 43.327 | 43.365 | 43.403 | 43.442 | 43.480 | 43.518 | 43.557 | 43.595 | 1090 | 54.138 | 54.172 | 54.206 | 54.240 | 54.274 | 54.308 | 54.343 | 54.377 | 54.411 | 54.445 | 54.479 | 1350 |
| 1100                                 | 43.595 | 43.633 | 43.672 | 43.710 | 43.748 | 43.787 | 43.825 | 43.863 | 43.901 | 43.940 | 43.978 | 1100 | 54.479 | 54.513 | 54.547 | 54.581 | 54.615 | 54.649 | 54.683 | 54.717 | 54.751 | 54.785 | 54.819 | 1360 |
| 1110                                 | 43.978 | 44.016 | 44.054 | 44.092 | 44.130 | 44.169 | 44.207 | 44.245 | 44.283 | 44.321 | 44.359 | 1110 | 54.819 | 54.852 | 54.886 |        |        |        |        |        |        |        |        | 1370 |
| 1120                                 | 44.350 | 44.387 | 44.425 | 44.463 | 44.501 | 44.539 | 44.576 | 44.614 | 44.652 | 44.690 | 44.728 | 1120 |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |      |
| 1130                                 | 44.740 | 44.778 | 44.816 | 44.853 | 44.891 | 44.929 | 44.967 | 45.005 | 45.043 | 45.081 | 45.119 | 1130 |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |      |

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

## ภาคผนวก จ

คู่มือการใช้งานตัวควบคุมอุณหภูมิ (TEMPERATURE CONTROLLER)

รุ่น MAC5



เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

## MAC5 Series Digital Controller Instruction Manual

Thank you for purchasing SHIMAX product.  
Please check that the product is the one you ordered.  
Please operate after you read the instruction manual and fully understand it

### 「Notice」

Please ensure that this manual is given to the final user of the instrument.

## Contents

- Preface
- 1. Matters regarding safety
- 2. Introduction
  - 2-1. Check before use
  - 2-2. Caution for use
- 3. Installation and wiring
  - 3-1. Installation site (environmental conditions)
  - 3-2. Mounting
  - 3-3. External dimension and panel cut out
  - 3-4. Wiring
  - 3-5. Terminal arrangement diagram
- 4. Description of front panel
  - 4-1. Names of front panel.
  - 4-2. Explanation of front panel section
- 5. Description of screens
  - 5-1. How to move to another screen
  - 5-2. Setting Method
  - 5-3. Power-on and initial screen display
  - 5-4. Monitoring screen
- 6. Operating setting
- 7. MODE setting
  - 7-1. MODE1: Key lock and SV Limit setting
  - 7-2. MODE2: Scale and PV setting
  - 7-3. MODE3-4: Out 1-2 setting
  - 7-4. MODE5: Event setting
  - 7-5. MODE6: DI setting
  - 7-6. DI operation character table
  - 7-7. Measuring range code table
- 8. Supplementary Explanation of Function
  - 8-1. Auto return function
  - 8-2. Output Soft Start Function
  - 8-3. Event Selection Alarm Operation Figure
  - 8-4. AT (Auto Tuning)
  - 8-5. Output-characteristics figure
- 9. Trouble Shooting
  - 9-1. Cause and Treatment of Main Defects
  - 9-2. Cause and Treatment of Error Display
- 10. Specification

## Preface

This instruction manual is intended for those who will be involved in wiring, installation, operation and routine maintenance of the MAC5.

This manual describes the care, installation, wiring, function, and proper procedures regarding the operation of MAC5.

Keep this manual on hand while using this device. Please follow the provided guidance.

### 1. Matters regarding safety

For matters regarding safety, potential damage to equipment and/or facilities and additional instructions are indicated as follows:

▣ This mark indicates hazardous conditions that could cause injury or death of personnel. Exercise extreme caution as indicated.

▣ □ □ □ □ □ □ □ □

▣ This mark indicates hazardous conditions that could cause damage to equipment and/or facilities. Exercise extreme caution as indicated.

▣ □ □ □ □ □ □ □ □

▣ This mark indicates additional instructions and/or notes.

▣ □ □ □ □ □ □ □ □

▣ □ □ □ □ □ □ □ □

MAC5 is designed for controlling temperature, humidity, and other physical subjects in general industrial facilities. It must not be used in any way that may adversely affect safety, health, or working conditions.

▣ □ □ □ □ □ □ □ □

To avoid damage to the connected equipment, facilities or the product itself due to a fault of this instrument, safety countermeasures must be taken before usage, such as proper installation of the fuse and the overheating protection device. No warranty, expressed or implied, is valid in the case of usage without having implemented proper safety countermeasures.

▣ □ □ □ □ □ □ □ □

The □ mark on the plate affixed to the instrument:

On the terminal nameplate affixed to the case of your instrument, the □ mark is printed. This is to warn you of the risk of electrical shock which may result if the charger is touched while it is energized.

The external power circuit connected to the power terminal of this instrument must have a means of turning off the power, such as a switch or breaker. Install the switch or breaker adjacent to the instrument in a position which allows it to be operated with ease, and with an indication that it is a means of turning off the power. Use a switch or breaker which meets the requirements of IEC127.

**Fuse:** Since the instrument does not have a built-in fuse, do not forget to install a fuse in the power circuit to be connected to the power terminal. The fuse should be positioned between the switch or breaker and the instrument and should be attached to the L side of the power terminal.

**Fuse Rating:** 250V AC 0.5A/ medium lagged or lagged type.

Use a fuse which meets the requirements of IEC127.

Load voltage/ current to be connected to the output terminal and the alarm terminal should be within the rated range. Otherwise, the temperature will rise and shorten the life of the product and/or result in problems with the product. Voltage/ current that differs from input specification should not be connected to the input terminal. It may shorten the life of the product and/or result in problems with the product.

Input, output of voltage pulse, and output of electric current are not insulated. Therefore, do not ground an adjusted power terminal when a ground sensor is employed.

A signal wire's common mode voltage to ground (signal wires other than contact output including power supply and event) should be less than 30V rms, 42.4V peak, and 60 VDC.

▣ □ □ □ □ □ □ □ □

All the wires for the interior distribution, except for communication and contact output (including power supply and event), should be less than 30m in length. When the wire's length is 30m or more, or in the case of outdoor wiring, the suitable measure against a lightning surge is required.

EMC standard (IEC61326) classifies MAC3 into Class A apparatus. Electromagnetic interference may occur when MAC3 is used at a business district or in the home. Please use after taking sufficient measures.

## 2. Introduction

### 2-1. Check before use

Before using MAC5, please check the model code, the exterior appearance and accessories. Also, make sure that there are no errors, impairs and shortages. Confirmation of model code: Check that the product you ordered is being delivered properly. Check the model code of the main body case against the following code table.

Example of model code

| MAC5A— | M | C | F— | E | C |
|--------|---|---|----|---|---|
| 1      | 2 | 3 | 4  | 5 | 6 |

- Series MAC5A- :96× 96mm size digital controller  
MAC5B- :48× 96mm size digital controller  
MAC5C- :72× 72mm size digital controller  
MAC5D- :48× 48mm size digital controller
- Input Mmulti.
- Control Output 1 Ccontact, S-voltage pulse, I-current(4~20mA)
- Power Supply F-90 - 264V AC.
- Event Output E Event Output 1+2 (two points)
- Control Output 2 Event Output - Optional Selection  
N- none, C-contact, S-voltage pulse, E- Event out  
D- Digital input one point

### 2-2. Caution for use

- Do not operate the front panel keys with hard or sharp objects. Do not fail to touch keys lightly with a fingertip.
- Wipe gently with a dry rag and avoid using solvents such as thinner.

## 3. Installation and wiring

### 3-1. Installation site (environmental conditions)

Do not use this product under the following conditions. Otherwise, failure, damage and fire may occur.

- Where flammable gas, corrosive gas, oil mist or dust generate or grow rife.
- Where the temperature is below -10 or above 55.
- Where the humidity is over 90%RH or where condensation occurs.
- Where high vibration or impact occurs.
- Where inductive interference may easily affect the operation.  
Or, in the region of strong electric circuit area.
- Where water drops or direct sunlight exists.
- Where the altitude is above 2,000m.

NOTE: The environmental conditions comply with the IEC664 installation category is 3 and the pollution degree is 2.

### 3-2. Mounting

- Machine the mounting hole by referring to the panel-cut illustration in Section 3-3.
- Applicable (thickness of the mounting panel is 1.2 ~ 2.8mm).
- As this product provides mounting fixture, insert the product into the panel.

NOTE:

MAC 3 is a panel set-up type.


Please use the product after setting up to the panel.

### 3-3. External dimension and panel cut out (unit: mm)

MAC5A 96mm× 96mm




MAC5C 72mm× 72mm

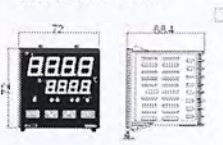

MAC5B 48mm× 96mm




MAC5D 48mm× 48mm

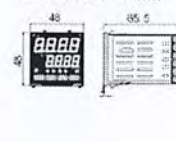

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

MAC5 panel cutout (unit: mm)

|       | A    | B    | C    | D    | E           |
|-------|------|------|------|------|-------------|
| MAC5A | 92 * | 92 * | 99mm | 99mm | (36"11.4) * |
| MAC5B | 92 * | 45 * | 49mm | 99mm | (48"11.3) * |
| MAC5C | 68 * | 68 * | 72mm | 72mm | (72"11.4) * |
| MAC5D | 45 * | 45 * | 49mm | 49mm | (48"11.3) * |

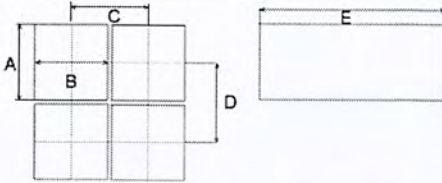

Note: Proximity attachment by a single hole is possible only in the case of horizontal direction. When an apparatus that was attached in vertical direction is removed, a dedicated detachment tool is required.

3-4. Wiring



- Do not turn on electricity while wiring to avoid an electric shock.
- Do not touch a terminal or live part while turning on electricity.

- Make sure that wiring operation is properly done in line with a terminal wire diagram of section 3-5.
- Choose a suitable compensation lead wire in the case of thermocouple input.
- In the case of resistance bulb input, resistance value of each lead wire must be less than 5Ω and that of three lead wires must be equal.
- Do not wire an input signal line inside of an electric wire pipe or a duct same with the high voltage line.
- Shield wiring (single point grounding) is effective against static induction noise.
- Wiring twisted at equal short intervals is effective against electromagnetic induction noise.

3-5. Terminal arrangement diagram


Terminal arrangement MAC5A/B



Terminal arrangement MAC5C




Terminal arrangement MAC5D

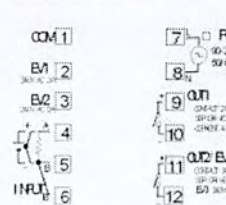

[Note]: If input type is thermocouple or voltage, errors may occur when terminal 5 and terminal 6 terminal are short-circuited

4. Description of front panel

4-1. Names of front panel.

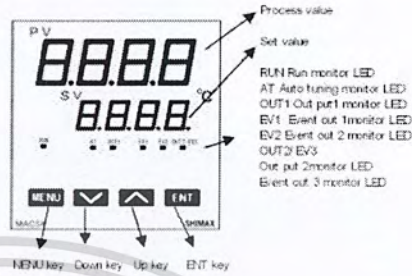

4-2. Explanation of front panel section

- Display of measured value (PV) (red) Measured value (PV) and type of setting is displayed on each setting screen.
- Display of target value (SV) (green) Target value and set value are displayed on each setting screen.
- Monitor LED
  - (1) RUN monitor LED RUN (green)
    - If RUN is performed with RUN key, operation mode1 screen, external control input (DI), and communication, it lights up, and put out by standby (reset). It blinks, if a manual output is chosen in output monitoring screen or external control input (DI).
  - (3) Auto tuning operation monitor LED AT (green)
    - If AT is chosen in ON or external control input (DI), blinks during AT execution. Lights up when AT is on standby, and puts out with AT automatic termination or release.
  - (4) control out put 1 monitor LED OUT (green)
    - At the time of a contact or a voltage pulse output, the it lights up with ON and lights off with OFF. Lights off with 0%power output, and lights up with 100% power. And blinks in intermediate ratio.
  - (5) Event output monitors LED EV1 and EV2 (yellow)
    - Lights up when the allotted event output turns ON.
  - (6) Control out put 2/ event output 3 monitors LED OUT2/ EV3 (yellow)
    - When control output 2 is chosen, it operates like control output 1 monitor LED does.
    - When event output 3 is chosen, it operates like event output monitor LED does.

Key-switch section

- (1) (MENU)key
  - Press this key to move onto the next screen among the screens. Press (MENU) key for three seconds on the basic screen, then it jumps to the lead screen of Mode 1. Press key for three seconds on the lead screen of each Mode screens, then it jumps to the basic screen.
- Press key for three seconds on the lead screen of (2) (DOWN) key
  - Press (DOWN) key one time, and the shown value decreases by one numerical value.
  - One time press of key decreases by one numerical value. By pressing the key continuously, the value as well consecutively decreases. A decimal point of the smallest digit blinks at this time. This shows that a setting change is in progress.

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่นิยมนำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

(3) (UP) key

Press (UP) key one time, and the shown value increases by one numerical value.

By pressing continuously, the value consecutively increases. A decimal point of the smallest digit blinks at this time. This shows that a setting change is in progress.

Also used as a shift key between lead screen in each mode screens.


(4) (ENTRY/ REGISTER)key

The setting data changed on each screen is determined (the decimal point of the minimum digit is also lighted off).

Press key for 3 seconds on the output monitoring screen, then the shift between manual output and automatic output is carried out.


## 5. Description of screens

### 5-1. How to move to another screen

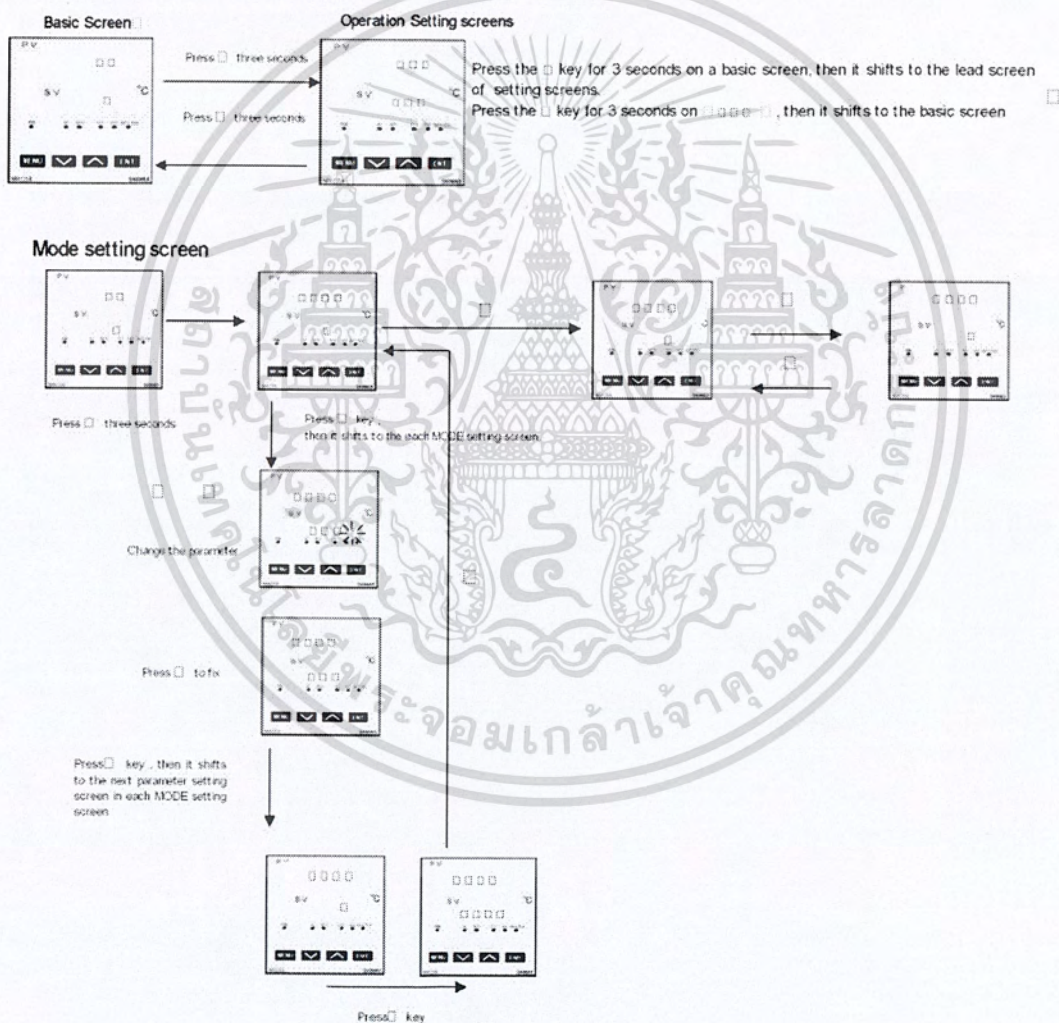


5-2. Setting Method

To change settings, display an appropriate screen and change the setting (value or function) by pressing  $\square$  or  $\square$  key.  
 On the output monitor screen of basic screens, you can change the control output from "Automatic" to "manual" and save its change of setting. Display the output monitor screen, and then press  $\square$  key for three seconds to shift from Automatic to Manual. Then by pressing  $\square$  or  $\square$  key, you can adjust to the desirable output value. In this case, no need to press  $\square$  key in order to determine the change of setting.  
 Press  $\square$  key for three seconds as well to shift back to Automatic. Excluding when a key lock is OFF, Automatic  $\square$  Manual switchover does not work while STBY<RST> and AT are in operation.  
 In the case of two-output type, the switchover between automatic and manual is operatable through output 1 and output 2. The setting is altered simultaneously.

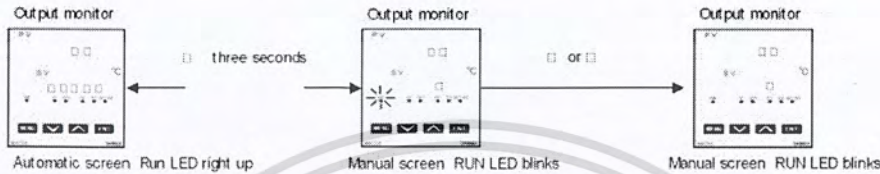

5-3. Power-on and initial screen display


At power-on, the display section shows each screen of initial screens for one second, then moves on to the basic screen.

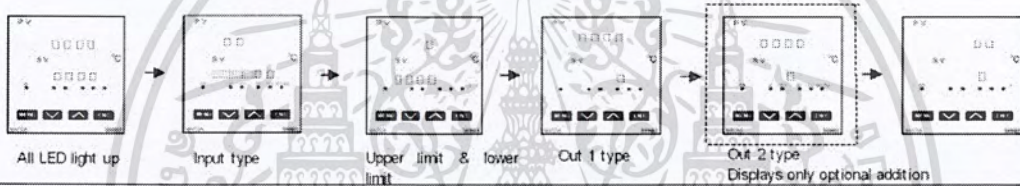


5-4. Monitoring screen

|   |   |
|---|---|
| <p><b>Basic screen</b></p> <p>Executed SV initial value: Sensor input 0<br/>             Linear input Lower limit of scaling range<br/>             Setting range: Sensor input Within measuring range<br/>             Linear input With in scaling range<br/>             Within SV limiter besides</p> <p>Targeted value (PV) is displayed on the upper row as four-digit and targeted value (SV) is displayed on the lower row also as four-digit. (Notes hereinafter measured value and targeted value are referred to as "PV" and "SV")<br/>             At the time of FIX, execution SV is displayed and change of setting is possible.</p>   | <p><b>Out put 1 monitoring screen</b></p> <p>Manual output setting range: 0.0-100.0% (within output limiter) At the time of automatic output monitor display only. Refer to Item 5-2 about automatic manual switch over, and setting method at the time of manual operation. A manual output is canceled when an operation mode is made into <math>\square</math> <math>\square</math> <math>\square</math> <math>\square</math> When a power source is intercepted and re-switched on, it returns to the condition just before intercepting.</p> |
| <p><b>Action Mode1 screen</b></p> <p>Initial value: <math>\square</math> <math>\square</math> <math>\square</math> <math>\square</math> (standby) (Initial value at the time of constant value control)<br/>             Setting range: <math>\square</math> <math>\square</math> <math>\square</math> <math>\square</math> Control stop [Output OFF (0%) operation] <math>\square</math> <math>\square</math> <math>\square</math> <math>\square</math> conduct of control operation Choose <math>\square</math> <math>\square</math> <math>\square</math> <math>\square</math> (RUN) by <math>\square</math> key. Decide by <math>\square</math> key, then Monitor LED's RUN lights up to start control operation.<br/>             Choose <math>\square</math> <math>\square</math> <math>\square</math> <math>\square</math> by <math>\square</math> key. Decide by <math>\square</math> key. Then Monitor LED's RUN lights off and becomes control stop [Output OFF (0%) conducting.<br/>             When measuring range, a unit, scaling and output characteristics are changed it is initialized and <math>\square</math> <math>\square</math> <math>\square</math> <math>\square</math> is displayed.<br/>             Priority is given to DI when RUN is allotted to external control input.<br/>             DI. Key operation cannot be performed unless allotment is canceled.</p> | <p><b>Out put 2 monitoring screen</b></p> <p>Contents are the same with that of an Output 1. Output 2 monitoring screen displayed only when Output 2 option is added.</p>   |
|   | <p><b>PID No. monitoring screen</b></p> <p>Chosen PID is displayed when FIX is in operation.<br/>             PID of output 1 is displayed in the first digital, and PID of output 2 is displayed in the third digital. The third digital is shown as <math>\cdot</math> when there is no output 2 option. This screen is not displayed in the state of STBY.</p>   |

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

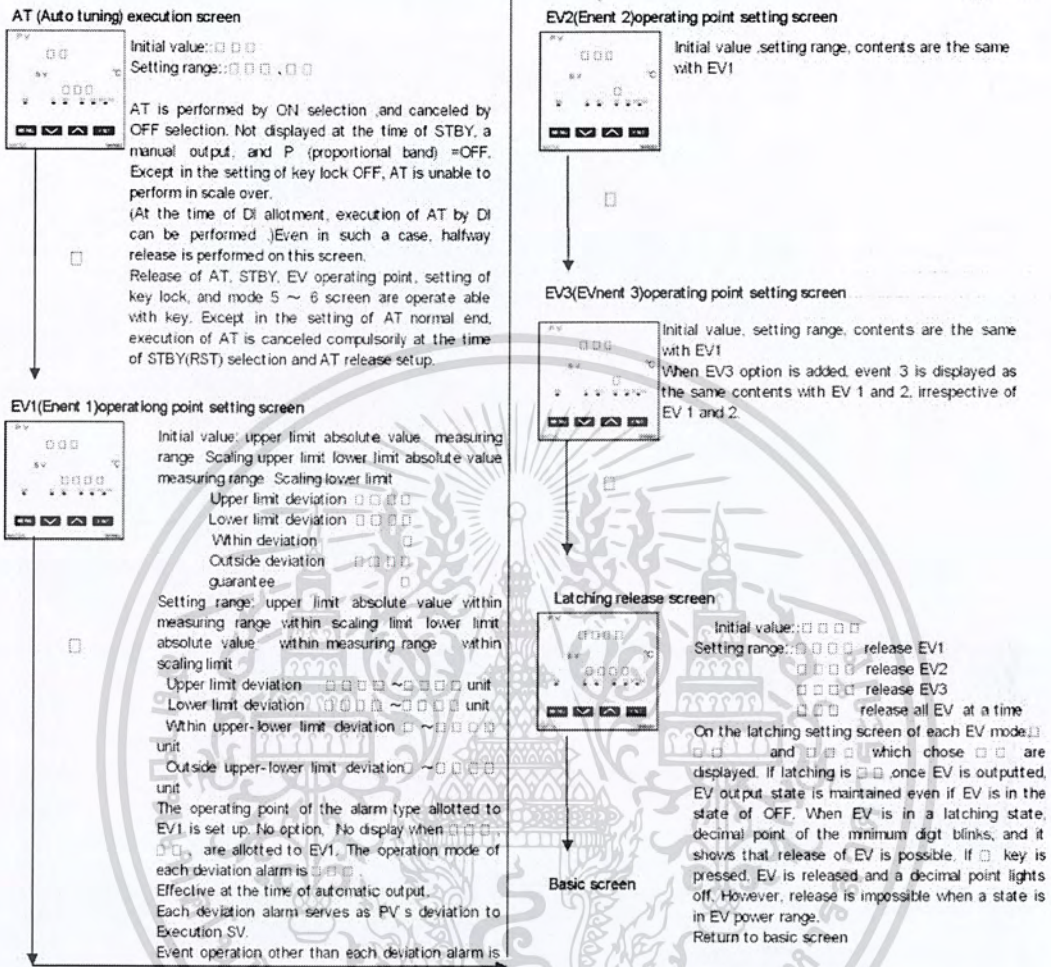


## 6. Operating setting

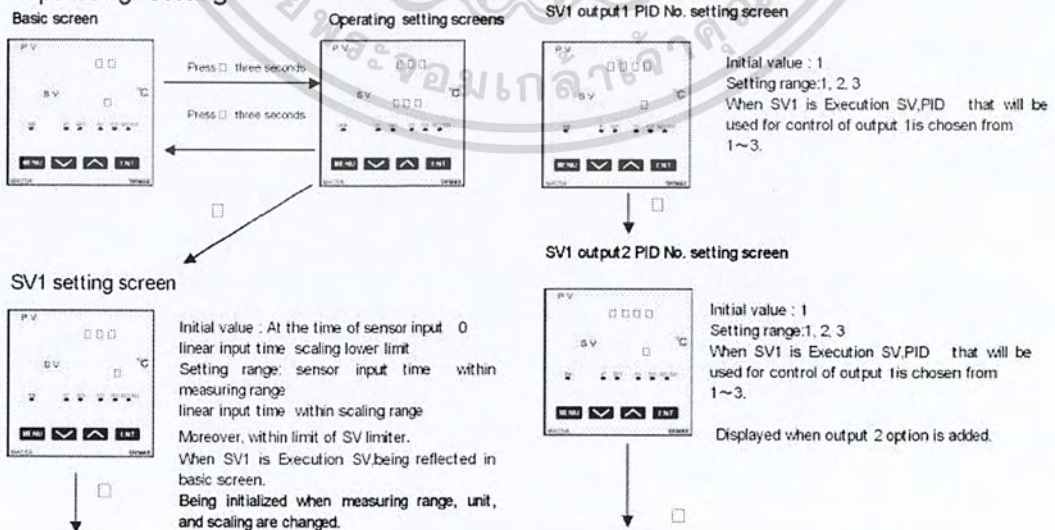

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

## SV2-4 setting screen

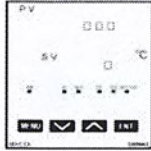

Initial value: same with SV1  
Setting range: same with SV1

Displayed when SV2-4 is allotted to DI. When terminal of allotted DI short-circuits, it becomes Execution SV.

When SV2-4 is Execution SV, it is reflected in basic screen.

Being initialized when measuring range, unit, and scaling are changed.


## SV2 output1 PID No. setting screen

## SV2 output2 PID No. setting screen

## SV3 setting screen

## SV4 setting screen

## SV4 output2 PID No. setting screen

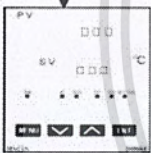

Operating setting screens

## 7.MODE setting

MODE 1 : Key lock and SV limit setting

MODE 2 : PV and scale setting

MODE 3 : OUT 1 setting

MODE 4 : OUT2 setting

MODE 5 : EV setting

MODE 6 : DI setting

## 7-1 .MODE1 :Key lock and SV Limit setting

| MODE 1 Key Lock and SV limit setting  |   |
|---|---|
| Display   | Description   |
| <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | <b>Key lock</b>   |
| <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>                          | Initial value: <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/>  | Only change of Execution SV (basic screen) and keylock is possible                        |
| <input type="checkbox"/>  | Only change of a keylock is possible  |
| <input type="checkbox"/>  | Shift: between screen prohibited Fixed only basic screen.                                 |
| <input type="checkbox"/>  | Shift: between screen prohibited Fixed only basic screen.                                 |

## 7-2. MODE2:Scale and PV setting

| MODE2 Scale and PV setting  |  |
|---|--|
| Display   | Description  |
| <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | <b>PV offset correction (PV bias) setting screen</b>   |
| <input type="checkbox"/>  | Setting range: -500~500 unit   |
|   | Used for correction of input errors such as sensor.  |
|   | If offset correction is performed, control is also performed with the corrected value  |
| <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | <b>PV gain correction setting screen</b>   |
| <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>                          | Initial value:0.00   |
|   | Setting range: ± 5.00%   |
|   | Maximum input value is corrected within limit of ± 5.00% of measuring range  |
|   | If corrected, inclination of spring changes in straight line which connects zero point and correction maximum value.   |
| <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | <b>PV filter setting screen</b>  |
| <input type="checkbox"/>  | Initial value:0  |
|   | Setting range: 0 ~ 9999 seconds  |
|   | When input change is violent or noise is overlapped, used in order to ease the influences.   |
|   | In 0 second setting, filter does not function.   |
| <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | <b>Measuring range setting screen</b>  |
| <input type="checkbox"/>  | Initial value: <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>   |
|   | Setting range: Chosen from 7 measuring range table   |
| <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | <b>Temperature unit setting screen</b>   |
| <input type="checkbox"/>  | Initial value: <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>  |
|   | The temperature unit at the time of a sensor input is set up from <input type="checkbox"/> ( ) <input type="checkbox"/> ( ) <input type="checkbox"/> ( ) .   |
|   | Not displayed when the linear input is chosen.   |
| <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | <b>Input scaling lower limit value setting screen</b>  |
| <input type="checkbox"/>  | Initial value:0.0  |
|   | Setting range: -1000 ~ 0000 unit   |
|   | Scaling lower limit value at the time of linear input is set up  |
| <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | <b>Input scaling upper limit value setting screen</b>  |
| <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | Initial value:100.0  |
|   | Setting range: -1000 ~ 9999 unit   |
|   | Scaling upper limit value at the time of linear input is set up.   |
|   | <b>Note:</b>   |
|   | Suppose that the difference between a lower limit value and upper limit value is 10 or less or over 10,000. In this setting, upper limit value is compulsorily changed into that of +10 or ± 10,000 count. Upper limit value cannot be set as lower limit value of +10 count or less, or that of over 10,000 count |
| <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>   | <b>Input scaling Decimal point position Setting screen</b>   |
|   | Initial value: the first place after decimal point (0.0)   |
|   | Setting range: no decimal point 0 ~ the third place after decimal point (0.000)  |
|   | Decimal point position of input scaling is set.  |
|   | <b>Note:</b>   |
|   | The screen of input scaling serves as a monitor at the time of a sensor input. setting change cannot be performed.   |

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

## 7-3.MODE3-4:Out 1-2 setting

## 7-4. MODE 5:Event setting

| MODE3-4 Out 1-2 setting |   | MODE 5 Event setting |  |
|-------------------------|---|----------------------|--|
| Display                 | Description   | Display              | Description  |
| □□□□<br>□□              | <b>Output 1 PID1 proportional-band (P) setting screen</b><br>Initial value:3.0%<br>Setting range:OFF, 0.1 ~ 99.9%<br>When performing auto-tuning, no necessity for a setting basically.<br>If OFF is chosen, it becomes ON-OFF (two positions) operation  | □□□□<br>□□□          | <b>Event 1 operation-mode setting screen</b><br>Initial value:□□□<br>Setting range: Chosen from event type character table page 12.  |
| □□□□<br>□□□             | <b>Output 1 PID1 Integral time (I) setting screen</b><br>Initial value: 120 seconds<br>Setting range: OFF, 1~ 6000 seconds<br>When performing auto-tuning, no necessity for a setting basically.<br>This screen is not displayed at the time of ON-OFF operation.<br>Becomes P operation or PD operation in P-OFF setting | □□□□<br>□            | <b>Event 1 differential-gap setting screen</b><br>Initial value:5mm<br>Setting range: 1~ 999 unit<br>Not displayed, when the event 1 mode are as follows:□□□, □□□, □□□.<br>Change in measuring range, scaling, unit, and the event 1 mode make it initialize   |
| □□□□<br>□□              | <b>Output 1 PID2 Derivative time (D) setting screen</b><br>Initial value, 30 second<br>Setting range: OFF, 1~ 3000 seconds<br>When performing auto-tuning, no necessity for a setting basically.<br>This screen is not displayed at the time of ON-OFF operation.<br>Becomes P operation or PI operation in D-OFF setting | □□□□<br>□□□          | <b>Event 1 standby operation setting screen</b><br>Initial value:□□□<br>Setting range: □□□□, □□□<br>□□□□: No standby operation<br>□□□□: standby operation only at the time of a power-on<br>□□□□: Standby operation in the following cases: At the time of power-on<br>When each alarm's operating point is changed<br>When deviation alarm's SV is performed<br>When RUN-STOP is switched<br>When AUTO-MAN is switched<br>Change in measuring range, scaling, unit, and the event 1 mode make it initialize |
| □□□□<br>□□              | <b>Output1 PID2 manual reset setting screen</b><br>Initial value:0.0<br>Setting range: ~ 50.0~ 50.0%<br>The offset correction at the time of P-OFF (Proportional/O operation) is performed.<br>This screen is not displayed at the time of ON-OFF operation.  | □□□□<br>□□□□         | <b>Event 1 latching setting screen</b><br>Initial value:□□□<br>Setting range:□□□□, □□□□<br>When latching is set as □□□□, once event is output, even if event is OFF state event output state<br>□□□□: Not displayed when event 1 mode is □□□□<br>Being initialized if measuring range, scaling, and unit are changed   |
| □□□□<br>□□              | <b>Output 1 PID2 differential-gap setting screen</b><br>Initial value: 5<br>Setting range: 1~ 999 unit<br>The differential gap at the time of ON-OFF operation is set.<br>Displayed at the time of P-OFF (ON-OFF operation) setup   | □□□□<br>□□□□         | <b>Event 1 output characteristics setting screen</b><br>Initial value:□□□<br>Setting range:□□□□, □□□□<br>Not displayed when event 1 mode is □□□□<br>If □□□□ is chosen, relay turns to ON about 1.8 seconds later when power source is switched on and turns to OFF in event output range   |
| □□□□<br>□□              | <b>Minimum limiter setting screen</b><br>Initial value:0.0<br>Setting range: 0.0~99.9%<br>Output lower limit value of output 1 PID1 is set up.<br>Note:At the time of STBY and scale over output, limiter value is disregarded  | □□□□<br>□□□□         | <b>Event 2 operation-mode setting screen</b><br>Same as Event 1  |
| □□□□<br>□□□□            | <b>Output 1 PID2 maximum limiter setting screen</b><br>Initial value:0.0<br>Setting range: output limiter lower limiter values +0.1 ~ 100.0%  | □□□□<br>□□□□         | <b>Event 3 operation-mode setting screen</b><br>Same as Event 1&2  |
| □□□□<br>□□□□            | <b>Output 1 PID2 proportional band (P) setting screen</b><br>Same as Output 1 PID1  |                      |  |
| □□□□<br>□□□□            | <b>Output 1 PID3 proportional band (P) setting screen</b><br>Same as Output 1 PID1 & PID2   |                      |  |
| □□□□<br>□□□□            | <b>Output 1 soft starting time setting screen</b><br>Initial value: OFF<br>Setting range:OFF, 0.5~ 120.0 seconds (setting resolution 0.5 second)<br>This is the function that eases change of output at the time of a power-on and startup.<br>Does not function at the time of OFF setup                                 |                      |  |
| □□□□<br>□□□□            | <b>Output 1 proportional periodic time setting screen</b><br>Initial value: Contact output 30.0 seconds<br>Voltage pulse output 3.0 seconds<br>Setting range: 0.5~ 120.0 seconds (setting resolution 0.5 second)<br>Proportional periodic time of output 1 is set.<br>Not displayed when output 1 is current.             |                      |  |
| □□□□<br>□□              | <b>Output 1 characteristics setting screen</b><br>Initial value:□□□<br>Setting range:□□□□, □□□□<br>Characteristics of control output is chosen from□□□□ (heating characteristics)<br>and □□□□ (cooling characteristics)   |                      |  |

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

7-5 .MODE6:DI setting

| MODE6 Digital input setting |   |
|-----------------------------|---|
| Display                     | Description   |
| □ □ □ □                     | DI 4 mode setting screen                                |
| □ □ □                       | Initial value: □ □ □                                    |
|                             | Setting range: chosen from DI operation character table |

- When □ □ □ □ ~ □ □ □ □ are conducted during AT execution, they are performed at the time of AT termination.
- When □ □ □ □ ~ □ □ □ □ are allotted to each DI, priority is given to □ □ - □ □ in order. □ □ □ □ can be performed at the time of a RUN-automatic output.
- When □ □ □ □ is allotted to, release in the middle of AT operation is carried out by off-key operation chosen in AT screen.
- While AT is performed if STBY (RST) or a manual output is performed, AT is released.
- Even when a keylock is not OFF, conducting of DI is effective.
- The same operation other than □ □ □ □ is impossible to allot to DI1-DI4 at a time.
- Operation allotted to DI takes priority over DI. Key operation cannot be performed.
- Execution of DI operation is possible to perform. But neither releases of AT nor numerical change of SV and

7-6 .DI operation character table

| DI character | Operation type   | Input detection | Contents  |
|--------------|------------------|-----------------|---|
| □ □ □ □      | No allotment     |                 |   |
| □ □ □ □      | 2nd SV           | level           | With closed DI terminal. Execution: 2nd main SV             |
| □ □ □ □      | 3rd SV           | level           | With closed DI terminal. Execution: 3rd main SV             |
| □ □ □ □      | 2th SV           | level           | With closed DI terminal. Execution: 2th main SV             |
| □ □ □ □      | control RUN      | level           | With closed Differential STBY with open one                 |
| □ □ □ □      | manual input     | level           | Manual with closed DI terminal auto with open one           |
| □ □ □ □      | auto tuning      | edge            | Start with rise edge  |
| □ □ - □ □    | latching release | edge            | All latching are released by rise edge                      |
| □ □ □ □      | super key lock   | level           | Super key lock with closed DI terminal. Release with opened |

- manual output is possible to perform
- In DI input, 5VDC 0.5mA per point is impressed. Use endurance switch, transistor and so on.
- Wiring distance of DI should be less than 30m

- thermo couple B, R, S, K, E, J, T, N, JIS/IEC
- resistance bulb Pt100, JIS/IEC
- JR100: former JIS
- \*1 thermo couple Accuracy is not guaranteed below B:400 (752),
- \*2 thermo couple In K, T, U, accuracy is: 0.5% FS for 0 ~ 100 (±148) and ±1.0% FS if it is below -100.
- \*3 thermo couple We S-28: Product of Hoskins Mfg. co.,
- \*4 thermo couple m.P.L: Platel
- \*5 thermo couple UDIN43710
- \*6 thermo couple K4 The function will add from the shipment in January, 2008.
- \* Setup of factory shipment is: Multi input: thermo couple □ □ □ 0-1200

7-7 .Measuring range code table

| Input type   | Code                  | Measuring Range    |                                    |                |
|--|-----------------------|--------------------|------------------------------------|----------------|
|  |                       | unit code: □ □ □ □ | unit code: □ □ □ □                 |                |
| M<br>U<br>L<br>T<br>I<br>P<br>L<br>I<br>C<br>A<br>T<br>I<br>O<br>N | Thermo couple         | R                  | 0 ~ 1700                           | 0 ~ 3100       |
|  |                       | K                  | 199.9 ~ 400.0                      | 300 ~ 700      |
|  |                       | K                  | 0 ~ 1200                           | 0 ~ 2200       |
|  |                       | K                  | 0.0 ~ 300.0                        | 0 ~ 600        |
|  |                       | 10K                | 0.0 ~ 600                          | 0 ~ 1500       |
|  |                       | J                  | 0 ~ 600                            | 0 ~ 1100       |
|  |                       | T                  | -199.9 ~ 200.0                     | -300 ~ 400     |
|  |                       | E                  | 0 ~ 700                            | 0 ~ 1500       |
|  |                       | S                  | 0 ~ 1700                           | 0 ~ 3100       |
|  |                       | S, U               | -199.9 ~ 200.0                     | -300 ~ 400     |
|  |                       | N                  | 0 ~ 1300                           | 0 ~ 2500       |
|  |                       | T, B               | 0 ~ 1800                           | 0 ~ 3000       |
|  |                       | 3 Wire Pt100       | 0 ~ 2000                           | 0 ~ 4000       |
|  |                       | 4 PL               | 0 ~ 1000                           | 0 ~ 2000       |
| R<br>E<br>S<br>I<br>S<br>T<br>A<br>N<br>C<br>E                     | Resistance bulb Pt100 | □ □                | -200 ~ 600                         | -300 ~ 1100    |
|  |                       | □ □                | 100.0 ~ 200.0                      | 150.0 ~ 400.0  |
|  |                       | □ □                | 0.0 ~ 100.0                        | 0.0 ~ 200.0    |
|  |                       | □ □                | -50.0 ~ 50.0                       | 0.0 ~ 120.0    |
|  |                       | □ □                | -100.0 ~ 200.0                     | -150.0 ~ 400.0 |
|  |                       | □ □ □              | -200 ~ 500                         | -300 ~ 900     |
|  |                       | □ □ □              | -100.0 ~ 200.0                     | -150.0 ~ 400.0 |
|  |                       | □ □ □              | 0.0 ~ 100.0                        | 0.0 ~ 200.0    |
|  |                       | □ □ □              | -50.0 ~ 50.0                       | -60.0 ~ 120.0  |
|  |                       | □ □ □              | 100.0 ~ 300.0                      | 150.0 ~ 600.0  |
| V<br>O<br>L<br>T<br>A<br>G<br>E                                    | Voltage(mv)           | 0 ~ 10 □ □         |                                    |                |
|  |                       | 0 ~ 100 □ □        |                                    |                |
|  |                       | -10 ~ 10 □ □       |                                    |                |
|  |                       | 0 ~ 20 □ □         | Scaling range: ~ 1000 ~ 9999 count |                |
|  |                       | 0 ~ 50 □ □         | Span: 10 ~ 10000 count             |                |

8. Supplementary Explanation of Function

8-1 Auto return function

When there is no key operation 3 minutes or more on the screen except for basic screen and each monitoring screen, screen automatically shifts to basic screen. (Auto return).

8-2 Output Soft Start Function


This is the function to increase the control output gradually with set-up time at the time of power-on, STBY→RUN, and normal return from scale over. This is effective for controlling the excessive current to loads, such as a heater.

1) Soft-start functions in the following conditions.

- At the time of the power-on in automatic operation, STBY(RST)→RUN, and normal return from scale over.
- Setup of proportional band (PI) is other than OFF
- Soft-starting time is not OFF

8-3 Event Selection Alarm Operation Figure

The figure of alarm operation figure allotted to event 1~3 is shown.

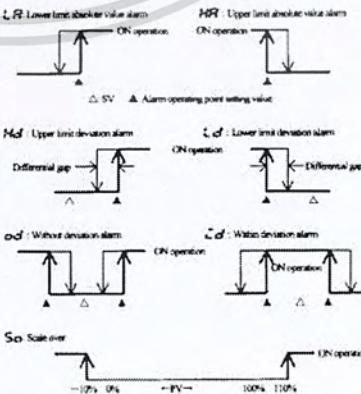

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่นิยญาติให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

8-4.AT (Auto Tuning)

- If AT is performed by FIX (constant value control), AT monitor LED blinks and light is put out by termination or intermediate release.
- AT at the time of 2 output specification is as follows.
- At the time of heating / cooling operation and cooling / heating operation = OUT1, OUT2 common - PID value At the time of heating / heating operation and cooling / cooling operation, only OUT1 performs AT. OUT 2 output while performing AT is 0% or output limiter lower limit v


8-5 .Output- characteristics figure

2-output - characteristics is shown in the following figure.

□ □ Conditions: P operation, manual reset (□ □ ) -50.0%

1) OUT 1 RA (heating) - OUT 2 DA (cooling) operation

2) OUT 1RA (heating) - OUT 2 RA (heating)

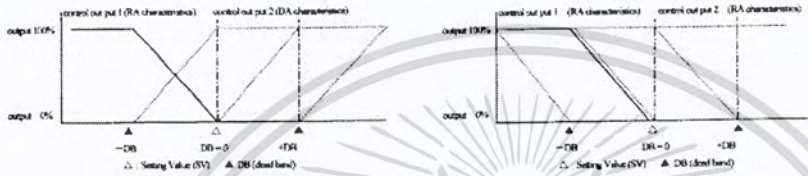

9. Trouble Shooting

9- 1. Cause and Treatment of Main Defects

| Contents of defects                      | Cause   | Treatment  |
|--|---|--|
| Error message display                    | Refer to cause and treatment of error display           | Refer to cause and treatment of error display                      |
| PV display is not normal                 | Mismatch of instrument and input<br>Fault in the wiring | Type code, check of specification<br>Check of wiring               |
| Display disappeared and does not operate | Power is not supplied<br>Abnormality of instrument      | Check of a power supply (voltage of terminal switch, fuse, wiring) |
| Key operation impossible                 | Key locked<br>Abnormality of instrument                 | Release of key lock<br>Check of instrument repair, exchange        |

9- 2. Cause and Treatment of Error Display

Abnormality Display of Measurement Input

| Error display      | Contents   | Cause   | Treatment  |
|--------------------|--|---|--|
| □ □ □ □<br>(HHHH)  | Scale over in upper limit  | 1.wire breaking of thermocouple input<br>2.wire breaking of resistance bulb input A<br>3.when input exceeds upper limit of measuring range by 10% | 1.wire breaking check of thermocouple input wiring<br>replacement of thermocouple<br>2.check of resistance bulb A wiring, replacement of resistance bulb<br>3.check of input voltage value and current value, input transformer and specification (matching of measuring signal and meter specification) |
| □ □ □ □<br>(LLLL)  | Scale over in lower limit  | 1.when input exceeds lower limit of measuring range by 10%<br>2.wire breaking of resistance bulb input B  | 1.polarity of input reverse, check of wiring and an input transformer<br>2.check of resistance bulb B wiring, replacement of resistance bulb   |
|                    |  | *B: Wiring of MAC2A, 56's terminal No.11/Wiring of MAC5C's terminal No.8<br>Wiring of MAC 5D's terminal No.5                                      |  |
| □ □ □ □<br>(B ---) | Breaking of resistance bulb input  | 1.wire breaking of B  | 1.check of resistance bulb wiring  |
|                    |  | *B: Wiring of MAC 5A, 5E's terminal No.12/Wiring of MAC5C's terminal No.9<br>wiring of MAC 5D's terminal No.6                                     |  |
|                    |  | 2.multiple wire breaking combinations in AbB (A and B, A and b, B and b, all of ABB)  | 2.replacement of resistance bulb   |
| □ □ □ □<br>(CJHH)  | Cold junction (CJ) temperature of thermocouple input is scale over in upper limit side | When ambient temperature of a meter exceeds 80  | 1.make Ambient temperature of meter within use environment condition temperature<br>2. Check the meter when ambient temperature is not over 80   |
| □ □ □ □<br>(CJLL)  | Cold junction (CJ) temperature of thermocouple input is scale over in lower limit side | When ambient temperature of meter becomes less than - 20  | 1.make Ambient temperature of meter within use environment condition temperature<br>2. Check the meter when ambient temperature is not less than -20   |

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

## 10. Specification

### Display

|                      |   |
|----------------------|---|
| Display method       | Digital display   |
| MACSA (96 x 96 size) | PV red 7 segment LED : 4 figure (height of character about 25mm)<br>SV green 7 segment LED : 4 figure (character quantity about 13mm)   |
| MACSB(48x96 size)    | PV red 7 segment LED : 4 figure (height of character about 12mm)<br>SV green 7 segment LED : 4 figure (height of character about 12mm)  |
| MACSC(72x72 size)    | PV red 7 segment LED : 4 figure (height of character about 9 mm)<br>SV green 7 segment LED : 4 figure (height of character about 10mm)  |
| MACSD (48x48 size)   | PV red 7 segment LED : 4 figure (height of character about 12mm)<br>SV green 7 segment LED : 4 figure (height of character about 5mm)<br>Status display, RUN (green), AT (green), OUT (light green)<br>EV1 (yellow), EV2 (yellow), OUT2 (EV) (yellow) |

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Display accuracy           | : ± (0.30FFS+1digit)(CI errors not included. B thermo couple below 400 °C is not guaranteed)<br>Display accuracy during EAC examination is ± 5FFS        |
| Accuracy maintenance range | : 25± 5%   |
| Display range              | : -10%to 110%of measuring range, but F100's : 300 to 600 °C is : -240 to 660 °C  |
| Display resolution         | : Changes with measuring range and scaling   |
| Input scaling              | : Possible at the time of voltage input and current input : 1500-0000 (span 10 to 10000 count, decimal point position no decimal point 0.1, 0.01, 0.001) |

|         |                |   |
|---------|----------------|---|
| Setting | Setting system | : By four front keys ( O O O O )            |
|         | Setting range  | : Same with measuring range                 |
|         | Setting lock   | : Key setting (four levels), DI (one level) |

| Operations  | Level          | Lock Content  |
|-------------|----------------|---|
| Key setting | OFF            | No lock   |
|             | 1              | Exception SV and a manual numerical change are possible. Also change of a key lock level is possible. |
|             | 2              | Possible to change numerical value manually and key lock level.                                       |
|             | 3              | Possible to change key lock level.  |
| All Setting | 4              | Shift between screens prohibited. Fixed only basic screen.  |
|             | Super Key Lock | Shift between screens prohibited. Fixed only to the basic screen.                                     |

|   |   |
|---|---|
| SV setting limiter                          | : Same with measuring range (lower limit < upper limit)   |
| Unit setting                                | : Settable at the time of sensor input ( V / F )  |
| Multi input                                 |   |
| Thermocouple input resistance               | : 500Ω or more, external resistance tolerance level 100Ω or less  |
| Influence of lead wire                      | : (12μ V / 10Ω)   |
| Burnout                                     | : Standard equipment (L&P Scale sets)   |
| Measuring range                             | : Item 5-5 Refer to measuring range code table  |
| Compensation accuracy of reference junction | : ± 0.1 (ambient temperature 15-25 °C) At the time of vertical plate proximity attachment E<br>± 0.2 (ambient temperature 0-50 °C) At the time of vertical plate proximity attachment E<br>Several minutes after power-on, accuracy is not guaranteed. Reaches the accuracy level within 5 minutes after power on |
| Tracking of a reference junction            | : Below the ambient temperature of 0.5 °C / min, compensation accuracy of reference junction ± 0.1  |
| Resistance substituted                      |   |
| current resistance built                    | : Approx. 0.25mA  |
| Lead wire resistance tolerance level        | : 5Ω or less per wire (Resistance of three lines should be equal)   |
| Influence of lead wire resistance           | : 100 μV or less per wire (0.25FFS)<br>200μV or less per wire (1.0FFS)  |
| Measuring range                             | : Item 5-5. Refer to measuring range code table   |
| Voltage (mV) input resistor                 | : 500kΩ or more   |
| Input voltage range                         | : Item 5-5. Refer to measuring range code table   |
| Voltage input (V) input resistor            | : 500kΩ or more   |
| Input voltage range                         | : Item 5-5. Refer to measuring range code table   |
| Current input (mA) reception Resistance     | : 25kΩ (built-in)   |
| Input range                                 | : Item 5-5. Refer to measuring range code table   |
| Sampling period                             | : 0.25 second   |
| PV filter                                   | : 0 to 0.999 second   |
| PV offset compensation                      | : ± 500 unit  |
| PV gain correction                          | : ± 5.00/PV filter  |
| Control system                              | : PID control with an auto-tuning function or ON-OFF operation  |
| Proportional band (P)                       | : OFF and 0.1 to 999.0% of measuring range (ON-OFF operation by OFF setting)  |
| ON-OFF Differential-gap (DF)                | : 1 ~ 999 unit  |
| Integration Time (I)                        | : OFF, 1 to 6000 seconds (PID operation by OFF setting)   |
| Manual Reset (MR)                           | : ± 50.0% effective when set as I = OFF   |
| Output 2 dead band                          | : - 199.0 to 5000 unit  |
| Output limiter (OL, OH)                     | : 0.0 to 100.0% (OL=OH) (set resolution 0.1)  |
| Soft start                                  | : OFF, 0.5 to 120.0 seconds (set resolution 0.5)  |
| Proportional period                         | : 0.5 to 120.0 seconds (set resolution 0.5)   |
| Control output characteristic               | : Output 1, output 2: Possible to choose either RA (heating) or DA (cooling)  |
| Manual output                               | : 0.0 to 100.0% (set resolution 0.1)  |
|   | * Each parameter (P, I, D, DF, MR, OL, and OH) of Outputs 1 and Outputs 2, belongs to its 3 categories  |
| Control output 1                            |   |
| Contact                                     | : normal open (Ia) 240V AC 2A (resistance load)   |
| Voltage pulse (SSR drive)                   | : 12V DC+1.0 to -1.5V MAX/20mA  |
| Current                                     | : 4 to 20mA DC load resistance 500Ω or less Display accuracy/accuracy: 1%(accuracy maintenance range 25% ± 5%)<br>Load resolution: ± 0.2% resolution approx. 1/12000  |
| Control out put 2 (option)                  | : Control out put 2 is exclusive option of event 3 and DI4  |
| Contact                                     | : normal open (Ia) 240V AC 2A (resistance load)   |
| Voltage pulse (SSR drive)                   | : 12V DC+1.0 to -1.5V MAX/20mA  |

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

Event 1-2 : 2 sets  
 Output rating : Contact Normal open (1A) 240V AC 2A (resistance load) EV1-EV2 and common  
 Kind of event : Refer to following table

| Function                          | Character | Note                                       |
|-----------------------------------|-----------|--|
| In allotment                      | □□□       |  |
| Upper limit absolute value Alarm  | □□        |  |
| Lower limit absolute value alarm  | □□        |  |
| Scale over alarm                  | □□        | ####, LLLL, E-... Operates, when displayed |
| Upper limit deviation value Alarm | □□        |  |
| Lower limit deviation value alarm | □□        |  |
| Within deviation alarm            | □□        |  |
| Without deviation alarm           | □□        |  |
| RUN signal                        | □□□       | Operates during FIX in operation           |

Setting range : Upper limit absolute value alarm, Lower limit absolute value alarm within measuring range  
 Upper limit deviation alarm, Lower limit deviation alarm -1000 ~ 2000 unit  
 Within deviation alarm, without deviation alarm 0 ~ 2000unit  
 Control loop alarm 0.0~50GA

Standby operation : OFF No standby operation  
 1 Only at the Time of Power-on, standby operation  
 2 At the Time of power switch on, each alarm operating point is changed, deviation alarm's execution SV is changed and RUN STBY (RST) is switched over standby operation, at the time of AUTO/MAN switchover

Latching : Alarm operation maintenance function (Release is done by key operation, DI or power OFF. In case of release by DI and power OFF, all alarms are called off simultaneously)  
 Differential gap 1 ~ 999 unit  
 Output characteristic : Choose from normal open (NO) or normal closing (NC)  
 If NC is chosen and power is turned on, relay becomes ON about 1.8 seconds and becomes OFF at event power range. Event3 (Option) : Event3 is exclusive selection option of control out put 2 and

DI4 : Item and contents are same with event 1 and 2.  
 DI4 (option) : DI4 is exclusive selection option with control output 2. Event3 Number of input : One  
 Input rating : SV DC 0.5mA  
 Input minimum retention time : 0.25 second  
 Input of operation : Non voltage contact or open collector  
 Allotment function : Refer to following table

| Character | Kinds of operation | Input detection | Contents  |
|-----------|--------------------|-----------------|---|
| □□□       | No allotment       | level           |   |
| □□□       | 2nd SV             | level           | With closed DI terminal, Execution SV = 2nd SV              |
| □□□       | 3rd SV             | level           | With closed DI terminal, Execution SV = 3rd SV              |
| □□□       | 4th SV             | level           | With closed DI terminal, Execution SV = 4th SV              |
| □□□       | Control RUN        | level           | RUN with closed DI terminal, STBY(RST) with opened          |
| □□□       | Manual output      | level           | Manual with closed DI terminal, Auto with opened            |
| □□        | Auto latching      | edge            | AT starts with rise edge                                    |
| □□□□      | Latching release   | edge            | With rise edge, all latching released                       |
| □□□□      | Super key lock     | level           | Super key lock with closed DI terminal, Release with closed |

### General specification

- Data save : By non-volatile memory (EEPROM)
- Temporary dead time : No influence within 0.02 second, 100%dp
- Use environmental condition : Temperature : -10 ~ 55
- Humidity : Below 90%RH (no dew condensation)
- Height : Altitude of 2000m or less
- Category : 1
- Contamination degree : 2
- Storage temperature Conditions : -20 ~ 65
- Supply voltage : 90-254V AC 50/60Hz
- Power consumption : 100VAC 6VA, 200VAC 6VA, 240VAC 6VA
- Applicable standard : Safety : IEC1010-1 and EN1010-1,2001  
EMC : EN11205-1,1997+Amendment1,1998+Amendment2,2001  
(EMC Class A, EMS Annex A)  
EN61000-3-2:2000, EN61000-3-3:1995+Amendment 1:2001

- Oscillation : IEC60098-2-0:1995
- Insulated class : Class I apparatus
- Input noise removal ratio : Normal 50dB or higher
- Impulse-proof noise : Power-source Normal 100ns/1µs, 1500V
- Insulation resistance : Between input/output terminal and power supply terminal : 500V DC, 20G or higher  
Between analog output or communication and other input/output terminals : 500V DC, 20G or higher
- Withstand voltage : Between input/output terminal and power supply terminal : 1500V AC 1 minute or 1800V AC 1 second  
Between analog output or communication and other input/output terminals : 500V AC 1 minute or 600V AC 1 second
- Resistance to vibration : Sweep speed 1 octave/minute (about 5 minutes for both way/cycle) Number of sweep 10 times  
Frequency : 10 ~ 55 ~ 10Hz, amplitude : 0.75mm (one side amplitude) / ~ 100m/s<sup>2</sup> Direction : 3 directions
- Case material : PPO or PPE
- Case color : Light gray (Munsell value 3.7/3B7.77/0.22)
- Outside dimension MAC5 A : H69\* W69\* D65mm (depth in panel 65mm)  
MAC5 B : H69\* W69\* D66mm (depth in panel 62mm)  
MAC5 C : H72\* W72\* D66mm (depth in panel 62mm)  
MAC5 D : H69\* W69\* D66mm (depth in panel 62mm)
- Thickness of applied panel : 1.2-2.5mm
- Size of attachment hole : MAC5A : H92\* W92mm Attachment hole size of horizontal panel cradling attachment : W90\* H-31mm H92mm  
MAC5B : H92\* W95mm H92\* H-31mm H92mm  
MAC5C : H98\* W96mm H98\* H-31mm H98mm  
MAC5D : H95\* W95mm W72\* H-41mm H95mm  
W59\* H-31mm H95mm
- Weight : MAC5A : About 200g  
MAC5B : About 340g  
MAC5C : About 140g  
MAC5D : About 100g
- Isolation : Except for input, system and contact, all control output are no isolation  
Between event output (EV1 and EV2) is not insulated  
Others are basic insulation or functional insulation.  
Refer to the following insulation block chart

#### Insulation block chart

Not insulation Basic insulation

| Power supply                  |  |
|-------------------------------|--|
| Measurement input (PV)        | Control output 1 (contact)               |
| External control input 4 (D4) | Control output 1 (voltage pulse) Control |
| Event out1 (EV1)              | Control output 2 (contact)               |
| Event out2 (EV2)              | Control output 2 (voltage pulse) Control |
| Event out3 (EV3)              |  |

SHIMAX CO., LTD  
Head Office: 11-5 Fujimicho, Daisen-shi, Akita 014-0011 Japan  
Phone: +81-187-86-3400 FAX: +81-187-62-6402  
URL: <http://www.shimax.co.jp>

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่นอญญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้


ภาคผนวก ฉ  
คู่มือการใช้งานอินเวอร์เตอร์  
รุ่น VF-nC3




เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

2. การตีพิมพ์ (Standard wiring diagram)

Standard connection diagram - SINK (Negative) (common CCI)

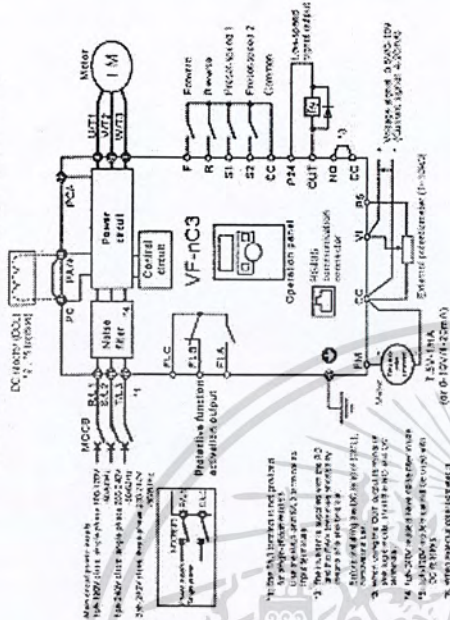

2.1 การตีพิมพ์สำหรับวงจรหลัก

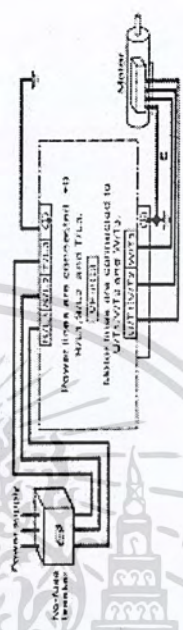

| สัญลักษณ์              | ความหมายและหน้าที่   |
|------------------------|--|
| R (L1), S (L2), T (L3) | ตัวรับคัตเอาท์   |
| U (T1), V (T2), W (T3) | ตัวรับเข้าไฟเข้ามา 220V. 3 เฟส (สำหรับ 1 เฟส ให้ใช้ R (L1), S (L2) เท่านั้น)     |
| PC-1                   | ตัวรับต่อเข้ากับมอเตอร์ (3 เฟส)  |
| PO, PA/4               | ขั้วของหม้อแปลงไฟฟ้า 3 เฟส ไม่วางรวมภายใน  |
|                        | ตัวรับสวิตช์ 2. ซี. ซี. รีเลย์คอนโทรล (อุปกรณ์เสริม) ซึ่งติดตั้งวางไว้ที่หลังตู้ |

1. การติดตั้ง (Installation)


1.1 สถานที่ติดตั้ง

ควรหลีกเลี่ยงสถานที่ในการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ

- อุณหภูมิห้องที่ติดตั้ง (ภายในตู้) - 10 ถึง 40 องศาเซลเซียส
- มีความชื้นสูงหรือความชื้นที่มากเกินไป
- ใกล้เคียงกับเครื่องปรับอากาศไฟฟ้าหรือเครื่องปรับอากาศ
- มีละอองหรือฝุ่นของโลหะ ในอากาศ
- ระยะของสายไฟที่มีที่ติดตั้งก่อน
- แสงแดดส่องถึงโดยตรง
- มีแรงสั่นสะเทือนสูง

1.2 การติดตั้งเครื่องปรับอากาศในตู้คอนโทรล

ควรทำการติดตั้งเครื่องปรับอากาศในแนวตั้งและควรเลือกสถานที่ที่ระบายอากาศได้ดี

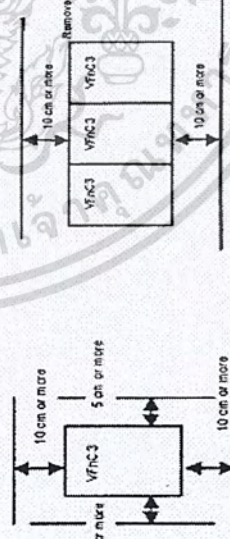

และสิ่งที่ไม่ควรทำคือ การติดตั้งกับผนังที่ชื้นเกินไป หรือมีอุปกรณ์ภายในตู้ที่มีการระบายความร้อนสูง ควรติดตั้งบนระนาบที่เรียบและแห้งอยู่เสมอ การติดตั้งให้มีความสูงที่เหมาะสมในกรณีของตู้ ตู้เย็น ไม่ให้ตู้ชนตู้ข้างบน

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้




ตัวอย่างการตั้งค่าเริ่มต้นสำหรับ VF-C3

เช่น เราต้องการให้เป็นแบบระบบ โฟลึงกันด้วย 220V, 50Hz. ขั้นตอน ดังนี้ สามารถกดได้ถึงตารางต่อไปนี้

| Panel operated | LED display       | Operation  |
|----------------|-------------------|--|
|                | SE E              | Power on. (SEE is blinking)                                  |
|                | EU / JP<br>AS / R | Turn the setting dial, and select region code "EU" (Europe)  |
|                | EU / In It        | Press the center of the setting dial to colimate the region. |
|                | 0.0               | The operation frequency is displayed (50/60Hz).              |

โหมดที่ใช้งานได้ทันทีใช้งาน

มีโหมดการทำงาน 3 โหมดด้วยกัน ผู้ใช้สามารถตั้งการทำงานได้ดังตารางต่อไปนี้

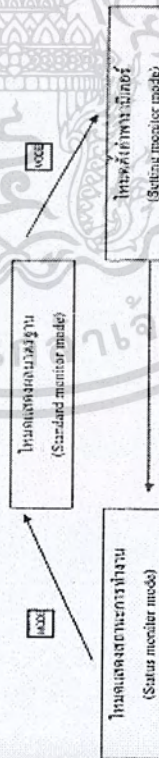


1. โหมดแสดงสถานะการทำงาน (Standard monitor mode) : หน้าจอปกติ โฟลึง, ใช้งาน
2. โหมดตั้งค่าพารามิเตอร์ (Setting monitor mode) : เมื่อต้องการเข้าไปตั้งค่าพารามิเตอร์
3. โหมดแสดงสถานะการทำงาน (Status monitor mode) : เมื่อต้องการดูสถานะการทำงานส่วนงานของอินเวอร์เตอร์

หมายเหตุ : เมื่อเมนูจบวน ผู้ใช้สามารถกดปุ่ม บนปุ่มฟังก์ชัน

3.2 การตั้งค่าพารามิเตอร์พื้นฐาน (Basic parameter)

สามารถแสดงวิธีการกับขั้นตอนได้ละเอียดไป

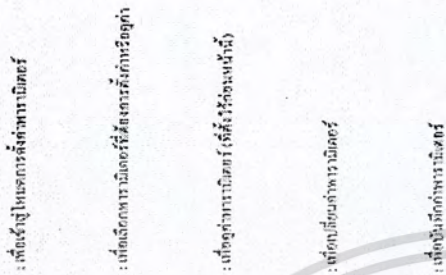

หมายเหตุ : ส่วนค่าพารามิเตอร์พื้นฐาน (Basic parameter) สามารถใช้ค่าตัวอยู่ที่ 4 (ค่าโรงงาน)

ตัวอย่างการตั้งค่าพารามิเตอร์พื้นฐาน


เช่น ต้องการตั้งค่าความถี่ของมอเตอร์อินเวอร์เตอร์ (พารามิเตอร์ F11) ให้ใช้งานไม่เกิน 50 เฮิร์ต (ค่าโรงงาน 80 เฮิร์ต)

| ที่ติดต่อ | สัญลักษณ์ | หน่วย(แสดงผล) | ค่าอธิบาย  |
|-----------|-----------|---------------|--|
| 1         |           | 0.0           | สถานะเริ่มต้น เมื่อจ่ายเข้าอินเวอร์เตอร์ หรือ เปิดเครื่อง  |
| 2         |           | auh           | เมื่อผู้ใช้ไม่กดปุ่มที่ตัวพารามิเตอร์ หน่วยของค่าพารามิเตอร์ พารามิเตอร์ พารามิเตอร์หรือคือ unit                   |
| 3         |           | Hz            | เมื่อเลือกพารามิเตอร์ที่ต้องการตั้งค่า   |
| 4         |           | 80.0          | เมื่อผู้ใช้พารามิเตอร์ที่ต้องการตั้งค่าค่าที่ปรากฏจะเป็นค่าเดิมที่ใช้ในการตั้งค่าหรือหน่วยเดิม                     |
| 5         |           | 60.0          | เมื่อมีการเลือกค่าของพารามิเตอร์ตามค่าเดิม (คือ 60Hz.)   |
| 6         |           | 80.0 ⇌ Hz     | เมื่อมีการกดปุ่มให้ทำการเปลี่ยนแปลง เมื่ออินเวอร์เตอร์วิ่งค่าเริ่มก่อนแล้ว หน่วยของค่าเดิมกลับไปใช้พารามิเตอร์เดิม |
| 7         |           | 0.0           | กด 2 ครั้งเพื่อกลับสู่สถานะเดิมกับค่าการตั้งค่าพารามิเตอร์   |


เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

1.3 การตั้งการเปิดวงจรส่วนเกิน (Extend parameter)

พารามิเตอร์ที่ระบุจะเปิดการตั้งค่าการเปิดวงจรส่วนเกิน (Extend parameter) แต่สำหรับพารามิเตอร์ส่วนเกินที่มีค่าเป็นค่าเริ่มต้นจะเปิดการตั้งค่าการเปิดวงจรส่วนเกินโดยอัตโนมัติ อย่างไรก็ตาม พารามิเตอร์ที่ระบุจะเปิดการตั้งค่าการเปิดวงจรส่วนเกินโดยอัตโนมัติ

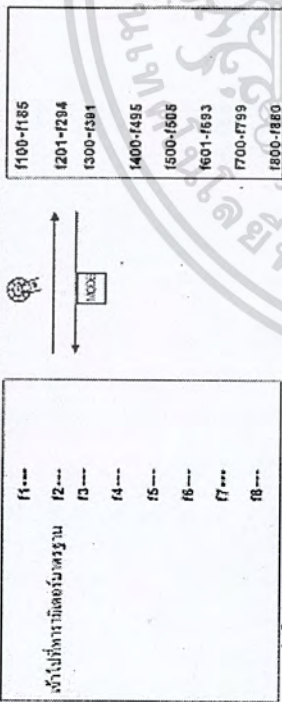

การกดปุ่มเพื่อตั้งค่าพารามิเตอร์ส่วนเกิน

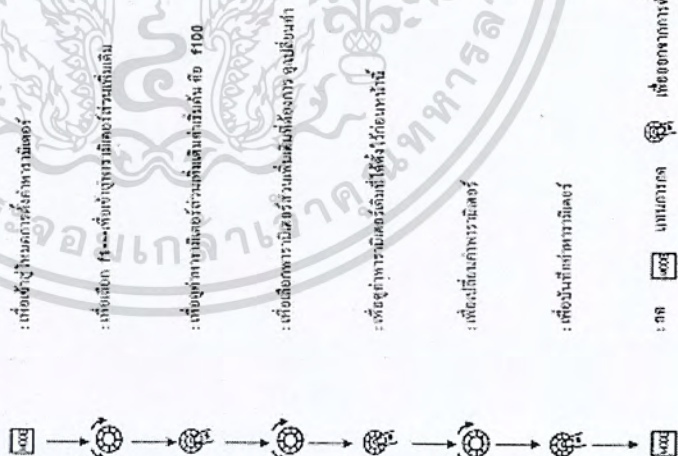

- : เพื่อเข้าสู่โหมดการตั้งค่าพารามิเตอร์
- : เพื่อเลือก f1000 เพื่อเข้าสู่โหมดส่วนเกิน
- : เพื่อตั้งค่าพารามิเตอร์ส่วนเกินเริ่มต้นที่ f100
- : เพื่อเลือกพารามิเตอร์ส่วนเกินเริ่มต้นที่ f100
- : เพื่อเลือกพารามิเตอร์ส่วนเกินเริ่มต้นที่ f100
- : เพื่อเลือกพารามิเตอร์ส่วนเกินเริ่มต้นที่ f100
- : เพื่อเลือกพารามิเตอร์ส่วนเกินเริ่มต้นที่ f100
- : เพื่อเลือกพารามิเตอร์ส่วนเกินเริ่มต้นที่ f100

ตัวอย่างการตั้งค่าพารามิเตอร์ส่วนเกิน

เช่น ตั้งค่าพารามิเตอร์ 1240 ให้เป็น 4.0 (ค่าโรงงานคือ 0.8) สามารถทำได้ดังต่อไปนี้

| ขั้นตอน | กดปุ่ม | หน้าจอแสดงค่า          | คำอธิบาย   |
|---------|--------|------------------------|--|
| 1       | -      | 0.0                    | สถานะเริ่มต้น เมื่อจ่ายไฟให้เครื่องหรือ ปิดเครื่อง   |
| 2       | MOD    | amh                    | สวิตช์ปุ่มกดสำหรับพารามิเตอร์ หรือ เซตค่าพารามิเตอร์ พารามิเตอร์แรกคือ 000                         |
| 3       |        | f2---                  | แสดงค่า f2---ซึ่งจะเข้าสู่พารามิเตอร์ส่วนเกิน  |
| 4       |        | 1200                   | จะปรากฏพารามิเตอร์ที่ตรงของพารามิเตอร์ส่วนเกิน   |
| 5       |        | 1240                   | เมื่อเลือกพารามิเตอร์ที่ต้องการเปลี่ยนแปลง   |
| 6       |        | 0.6                    | เมื่อเข้าสู่พารามิเตอร์ที่ต้องการ ค่าที่ปรากฏจะเป็นค่าเดิมที่ได้มีการตั้งค่าไว้ก่อนหน้านี้ คือ 0.5 |
| 7       |        | 1.0                    | เมื่อขึ้นหรือกดของพารามิเตอร์ตามต้องการ (1.0)  |
| 8       |        | 1.0 $\Rightarrow$ 1240 | เมื่อขึ้นหรือกดที่ค่าที่ต้องการเปลี่ยนแปลง เมื่อขึ้นหรือกดครั้งถัดไป                               |
| 9       | MOD    | 0.0                    | กด 2 ครั้งเพื่อกลับสู่สถานะเริ่มต้นที่พารามิเตอร์  |

หมายเหตุ สำหรับพารามิเตอร์ส่วนเกิน (Extend parameters) และพารามิเตอร์อื่นๆของ PFC-MC สามารถดูได้ที่เอกสารแนบท้าย หน้า 20 เป็นต้นไป

4. ข้อมูลแสดงเมื่อเกิดเหตุการณ์ความผิดปกติและแนวทางการแก้ไข

4.1 สัญลักษณ์เตือนที่เบาะนั่งทำงาน

ในขณะที่มีการร้องเรียกส่งงาน เบาะนั่งจะมีเสียงเตือนขึ้น มีพารามิเตอร์แสดงเสียงเตือนเมื่อมีสิ่งผิดปกติ เช่น เซลล์แบตเตอรี่หมด หรือ ไม่ดี หรือ แบตเตอรี่หมดสภาพ เป็นต้น แต่ถ้าดูไม่พบความผิดปกติให้ตรวจสอบว่าแบตเตอรี่หมดหรือไม่ โดยตรวจสอบที่พารามิเตอร์ที่ระบุไว้

| สัญลักษณ์ | การเตือน                          | การรีบมือฉุกเฉิน                 |
|-----------|-----------------------------------|----------------------------------|
| c         | กระแสเกิน (Over current Alarm)    | กระแสเกิน (oc : Over current)    |
| p         | แรงดันไฟเกิน (Over voltage Alarm) | แรงดันไฟเกิน (op : Over voltage) |
| l         | โหลดเกิน (Over load Alarm)        | โหลดเกิน (ol : Over load)        |
| h         | ความถี่เกิน (Over hear Alarm)     | ความถี่เกิน (oh : Over hear)     |

หมายเหตุ ในกรณีที่มีพารามิเตอร์ผิดปกติหรือพารามิเตอร์ที่ผิดปกติขึ้นบนหน้าจอแสดงพารามิเตอร์ส่วนเกิน cp pl cpl เป็นต้น

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
| <p>ความเสียหายในชิปหน่วยประมวลผลกลาง (CPU)</p> | <p>• หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ได้รับความเสียหาย</p> | <p>• หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ได้รับความเสียหาย</p> | <p>• หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ได้รับความเสียหาย</p> | <p>• หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ได้รับความเสียหาย</p> |
| <p>ความเสียหายในชิปหน่วยประมวลผลกลาง (CPU)</p> | <p>• หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ได้รับความเสียหาย</p> | <p>• หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ได้รับความเสียหาย</p> | <p>• หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ได้รับความเสียหาย</p> | <p>• หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ได้รับความเสียหาย</p> |
| <p>ความเสียหายในชิปหน่วยประมวลผลกลาง (CPU)</p> | <p>• หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ได้รับความเสียหาย</p> | <p>• หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ได้รับความเสียหาย</p> | <p>• หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ได้รับความเสียหาย</p> | <p>• หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ได้รับความเสียหาย</p> |

|             |  |  |  |
|-------------|--|--|--|
| <p>err7</p> | <p>ความเสียหายในชิปหน่วยประมวลผลกลาง (CPU)</p> | <p>• หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ได้รับความเสียหาย</p> | <p>• หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ได้รับความเสียหาย</p> |
| <p>esp1</p> | <p>ความเสียหายในชิปหน่วยประมวลผลกลาง (CPU)</p> | <p>• หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ได้รับความเสียหาย</p> | <p>• หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ได้รับความเสียหาย</p> |
| <p>esp2</p> | <p>ความเสียหายในชิปหน่วยประมวลผลกลาง (CPU)</p> | <p>• หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ได้รับความเสียหาย</p> | <p>• หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ได้รับความเสียหาย</p> |
| <p>esp3</p> | <p>ความเสียหายในชิปหน่วยประมวลผลกลาง (CPU)</p> | <p>• หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ได้รับความเสียหาย</p> | <p>• หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ได้รับความเสียหาย</p> |
| <p>0-18</p> | <p>ความเสียหายในชิปหน่วยประมวลผลกลาง (CPU)</p> | <p>• หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ได้รับความเสียหาย</p> | <p>• หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ได้รับความเสียหาย</p> |
| <p>0-19</p> | <p>ความเสียหายในชิปหน่วยประมวลผลกลาง (CPU)</p> | <p>• หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ได้รับความเสียหาย</p> | <p>• หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ได้รับความเสียหาย</p> |
| <p>0-20</p> | <p>ความเสียหายในชิปหน่วยประมวลผลกลาง (CPU)</p> | <p>• หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ได้รับความเสียหาย</p> | <p>• หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ได้รับความเสียหาย</p> |

หมายเหตุ : พารามิเตอร์ในวงเล็บ แสดงค่าเริ่มต้น

4.3 สัญลักษณ์และกำหนดหมายของการเตือน

เป็นสัญลักษณ์แสดงสถานะของพารามิเตอร์ในวงเล็บแสดงค่าเริ่มต้น

| สัญลักษณ์ | นิยาม                           | สาเหตุที่ถือ | แนวทางการแก้ไข         |
|-----------|---------------------------------|--------------|------------------------|
| off       | สถานะ ST ไม่ได้ออ (ST mode OFF) | ST mode OFF  | • ตรวจสอบสถานะ ST mode |
| nof       | สถานะ ST ไม่ได้ออ (ST mode OFF) | ST mode OFF  | • ตรวจสอบสถานะ ST mode |
| pny       | สถานะ ST ไม่ได้ออ (ST mode OFF) | ST mode OFF  | • ตรวจสอบสถานะ ST mode |
| err1      | สถานะ ST ไม่ได้ออ (ST mode OFF) | ST mode OFF  | • ตรวจสอบสถานะ ST mode |
| clr       | สถานะ ST ไม่ได้ออ (ST mode OFF) | ST mode OFF  | • ตรวจสอบสถานะ ST mode |

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



5. พารามิเตอร์ของ V/F-MC3

ค่าเริ่มต้นในกรณีนี้จะแสดงเฉพาะพารามิเตอร์ที่ระบุ เนื่องจากบางพารามิเตอร์ที่ระบุอยู่ในโค้ดทั่วไป สามารถอธิบายได้ดังนี้

| พารามิเตอร์ (AU) | หน้าที่ที่ทำการงาน   | ค่าอธิบาย   | ที่โรงงาน |
|------------------|--|---|-----------|
| au0 (AU0)        | ประสิทธิภาพที่ทำการมอเตอร์ (Motor function)                              | สามารถอยู่ที่ตำแหน่งอื่นของแผงวงจรได้   |           |
| au1 (AU1)        | คำสั่งการเลือกคำสั่งของชุดเบรกอัตโนมัติ (Automatic brake mode selection) | 0 : ไม่ใช้ (เลือกใช้เบรกอัตโนมัติ)<br>1 : เลือกใช้เบรกอัตโนมัติ (เฉพาะระบบอัตโนมัติ)<br>2 : เลือกใช้เบรกอัตโนมัติ (เฉพาะระบบอัตโนมัติ)<br>0 : ไม่ใช้  | 0         |
| au2 (AU2)        | คำสั่งเบรกอัตโนมัติ (Automatic brake mode selection)                     | 0 : ไม่ใช้<br>1 : เสร็จแล้วให้เบรกอัตโนมัติ + 0.1 วินาที<br>2 : เสร็จแล้วให้เบรกอัตโนมัติ + 0.1 วินาที<br>3 : ระบบไม่ใช้เบรกอัตโนมัติ + 0.1 วินาที  | 0         |
| cm0d (CM0D)      | เลือกรีเซ็ตการทำการ (Command mode selection)                             | 0 : สัญญาณการกระทำของเทอร์มินัล (Terminal sense)<br>1 : เสร็จแล้วให้เบรกอัตโนมัติ (Operation sense)<br>2 : สัญญาณรีเซ็ต   | 1         |
| fm0d (FM0D)      | เลือกรีเซ็ตความถี่ (Frequency setting mode selection)                    | 0 : สัญญาณการกระทำของเทอร์มินัล (Terminal sense) VD<br>1 : สัญญาณรีเซ็ตความถี่ (Frequency setting mode selection) (รีเซ็ตความถี่ของมอเตอร์)<br>2 : สัญญาณรีเซ็ตความถี่ (Frequency setting mode selection) (รีเซ็ตความถี่ของมอเตอร์)<br>3 : สัญญาณรีเซ็ตความถี่ (Frequency setting mode selection) (รีเซ็ตความถี่ของมอเตอร์)<br>4 : สัญญาณรีเซ็ตความถี่ (Frequency setting mode selection) (รีเซ็ตความถี่ของมอเตอร์)<br>5 : รีเซ็ตโดยการใช้รีเซ็ต (Reset by external contact) (Exp. Down From External Contact)  | 2         |
| fm3l (FM3L)      | เลือกการตั้งค่าการวิ่ง (Motor Selection)                                 | 0 : แสดงค่าความถี่ของมอเตอร์ (Output frequency)<br>1 : แสดงค่ากระแสที่มอเตอร์ (Output current)<br>2 : แสดงค่ากำลังที่มอเตอร์ (DC voltage)<br>3 : แสดงค่าแรงบิดที่มอเตอร์ (DC voltage)<br>4 : แสดงค่าแรงบิดที่มอเตอร์ (DC voltage)<br>12 : แสดงค่ากำลังที่มอเตอร์ (Frequency setting value after compensation)<br>13 : แสดงค่าแรงบิดที่มอเตอร์ (VF input sense)<br>15 : แสดงค่าแรงบิดที่มอเตอร์ (VF input sense)<br>16 : แสดงค่าแรงบิดที่มอเตอร์ (VF input sense)<br>output 1 Output current : 100%<br>output 2 Output current : 50%<br>output 3 Output current : 50% (Fixed)<br>17 : แสดงค่าแรงบิดที่มอเตอร์ (VF input sense)<br>18 : แสดงค่าแรงบิดที่มอเตอร์ (VF input sense)<br>19 : แสดงค่าแรงบิดที่มอเตอร์ (VF input sense) | 0         |

| พารามิเตอร์ (FM) | หน้าที่ที่ทำการงาน  | ค่าอธิบาย   | ที่โรงงาน |    |    |   |     |     |   |          |     |   |     |     |   |     |     |   |     |     |   |          |     |   |     |     |  |
|------------------|---|---|-----------|----|----|---|-----|-----|---|----------|-----|---|-----|-----|---|-----|-----|---|-----|-----|---|----------|-----|---|-----|-----|--|
| fm (FM)          | ปรับค่าความละเอียดเชิงตัวเลขของมอเตอร์ (Motor Adjustment) | ปรับค่าการแก้ไขค่าที่ใส่ในพารามิเตอร์ (Gain)  |           |    |    |   |     |     |   |          |     |   |     |     |   |     |     |   |     |     |   |          |     |   |     |     |  |
| fr (FR)          | เลือกทิศทางของมอเตอร์ (Motor direction selection)         | 0 : ทิศทางข้างหน้า (Forward)<br>1 : ทิศทางขี้นหลัง (Reverse)<br>2 : ทิศทางข้างหน้า (แต่ถ้ามีการปรับระดับและโหมดกลับ) (FR reversing possible)<br>3 : ทิศทางขี้นหลัง (แต่ถ้ามีการปรับระดับและโหมดกลับ) (FR reversing possible)  | 0         |    |    |   |     |     |   |          |     |   |     |     |   |     |     |   |     |     |   |          |     |   |     |     |  |
| acc (ACC)        | เวลาที่เพิ่มความเร็ว (Acceleration time 1)                | 0.1-30.0 (วินาที)   | 10.0      |    |    |   |     |     |   |          |     |   |     |     |   |     |     |   |     |     |   |          |     |   |     |     |  |
| dec (DEC)        | เวลาที่ลดความเร็ว (Deceleration time 1)                   | 0.1-30.0 (วินาที)   | 10.0      |    |    |   |     |     |   |          |     |   |     |     |   |     |     |   |     |     |   |          |     |   |     |     |  |
| th (TH)          | ความถี่ของมอเตอร์ (Maximum frequency)                     | 30-300 (Hz)   | 80.0      |    |    |   |     |     |   |          |     |   |     |     |   |     |     |   |     |     |   |          |     |   |     |     |  |
| ul (UL)          | ความถี่ของมอเตอร์ (Upper limit frequency)                 | 0.5-11.2  | 60.0      |    |    |   |     |     |   |          |     |   |     |     |   |     |     |   |     |     |   |          |     |   |     |     |  |
| ll (LL)          | ความถี่ของมอเตอร์ (Lower limit frequency)                 | 0.5-11.2  | 9.0       |    |    |   |     |     |   |          |     |   |     |     |   |     |     |   |     |     |   |          |     |   |     |     |  |
| vl (VL)          | ความถี่ของมอเตอร์ (Base frequency 1)                      | 25-300 (Hz)   | 60.0      |    |    |   |     |     |   |          |     |   |     |     |   |     |     |   |     |     |   |          |     |   |     |     |  |
| vvl (VVL)        | ความถี่ของมอเตอร์ (Base frequency variable 1)             | 30-330  |           |    |    |   |     |     |   |          |     |   |     |     |   |     |     |   |     |     |   |          |     |   |     |     |  |
| pf (PF)          | เลือกโหมดการควบคุมมอเตอร์ (Motor control mode selection)  | 0 : แบบ V/F คงที่ (V/F Constant)<br>1 : แบบแปรผันกับความเร็ว (Variable torque)<br>2 : แบบแปรผันกับโมเมนต์ (Constant torque)<br>3 : แบบแปรผันกับความเร็ว (Vector control)<br>4 : แบบแปรผันกับโมเมนต์ (Automatic torque control)  | 0         |    |    |   |     |     |   |          |     |   |     |     |   |     |     |   |     |     |   |          |     |   |     |     |  |
| ub (UB)          | ตั้งค่าเบรก (Brake level)                                 | 0.0-10.0 (%)  |           |    |    |   |     |     |   |          |     |   |     |     |   |     |     |   |     |     |   |          |     |   |     |     |  |
| thr (THR)        | ตั้งค่าเบรก (Brake level)                                 | 10-100 (%)  | 300       |    |    |   |     |     |   |          |     |   |     |     |   |     |     |   |     |     |   |          |     |   |     |     |  |
| olm (OLM)        | ลักษณะการปิดมอเตอร์ (Overload characteristic)             | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Set</th> <th>OL</th> <th>OL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0</td> <td>off</td> <td>off</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>Standard</td> <td>off</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>off</td> <td>off</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>off</td> <td>off</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>off</td> <td>off</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>VF motor</td> <td>off</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>off</td> <td>off</td> </tr> </tbody> </table> | Set       | OL | OL | 0 | off | off | 1 | Standard | off | 2 | off | off | 3 | off | off | 4 | off | off | 5 | VF motor | off | 6 | off | off |  |
| Set              | OL  | OL  |           |    |    |   |     |     |   |          |     |   |     |     |   |     |     |   |     |     |   |          |     |   |     |     |  |
| 0                | off   | off   |           |    |    |   |     |     |   |          |     |   |     |     |   |     |     |   |     |     |   |          |     |   |     |     |  |
| 1                | Standard  | off   |           |    |    |   |     |     |   |          |     |   |     |     |   |     |     |   |     |     |   |          |     |   |     |     |  |
| 2                | off   | off   |           |    |    |   |     |     |   |          |     |   |     |     |   |     |     |   |     |     |   |          |     |   |     |     |  |
| 3                | off   | off   |           |    |    |   |     |     |   |          |     |   |     |     |   |     |     |   |     |     |   |          |     |   |     |     |  |
| 4                | off   | off   |           |    |    |   |     |     |   |          |     |   |     |     |   |     |     |   |     |     |   |          |     |   |     |     |  |
| 5                | VF motor  | off   |           |    |    |   |     |     |   |          |     |   |     |     |   |     |     |   |     |     |   |          |     |   |     |     |  |
| 6                | off   | off   |           |    |    |   |     |     |   |          |     |   |     |     |   |     |     |   |     |     |   |          |     |   |     |     |  |

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

| พารามิเตอร์  | หน้าที่การทำงาน   | ค่าอธิบาย  | ค่าโรงงาน |
|--------------|---|--|-----------|
| sf1 (S1)     | ค่าความถี่ตัวนำ 1 (Pres-speed frequency 1)                | ll-yl(Hz)  | 0.0       |
| sf2 (S2)     | ค่าความถี่ตัวนำ 2 (Pres-speed frequency 1)                | ll-yl(Hz)  | 0.0       |
| sf3 (S3)     | ค่าความถี่ตัวนำ 3 (Pres-speed frequency 1)                | ll-yl(Hz)  | 0.0       |
| sf4 (S4)     | ค่าความถี่ตัวนำ 4 (Pres-speed frequency 1)                | ll-yl(Hz)  | 0.0       |
| sf5 (S5)     | ค่าความถี่ตัวนำ 5 (Pres-speed frequency 1)                | ll-yl(Hz)  | 0.0       |
| sf6 (S6)     | ค่าความถี่ตัวนำ 6 (Pres-speed frequency 1)                | ll-yl(Hz)  | 0.0       |
| sf7 (S7)     | ค่าความถี่ตัวนำ 7 (Pres-speed frequency 1)                | ll-yl(Hz)  | 0.0       |
| typ (TYP)    | ค่าเลือกโหมดวิ่งในโหมด<br>นาฬิกา (Running mode selection) | 0 :<br>1 : ค้างตามการตั้งค่าโรงงาน<br>2 : ค้างตามการตั้งค่าโรงงาน<br>3 : ค้างตามโหมดวิ่งที่เลือก (โหมดวิ่งตามโหมด)<br>4 : ค้างตามโหมดวิ่งที่เลือก (โหมดวิ่งตามโหมด)<br>5 : ค้างตามโหมดวิ่งที่เลือก (โหมดวิ่งตามโหมด)<br>6 : ค้างตามโหมดวิ่งที่เลือก (โหมดวิ่งตามโหมด)<br>7 : ค้างตามโหมดวิ่งที่เลือก (โหมดวิ่งตามโหมด)<br>8 : ค้างตามโหมดวิ่งที่เลือก (โหมดวิ่งตามโหมด)<br>9 : ค้างตามโหมดวิ่งที่เลือก (โหมดวิ่งตามโหมด)<br>10 : ค้างตามโหมดวิ่งที่เลือก (โหมดวิ่งตามโหมด)<br>11 : ค้างตามโหมดวิ่งที่เลือก (โหมดวิ่งตามโหมด)<br>12 : ค้างตามโหมดวิ่งที่เลือก (โหมดวิ่งตามโหมด)<br>13 : ค้างตามโหมดวิ่งที่เลือก (โหมดวิ่งตามโหมด) | 0         |
| sel (SET)    | ค่าการตั้งค่าการตอบสนอง (Checking the response setting)   | 0 : ไม่ตอบสนอง (no response)<br>1 : ตอบสนอง (response)   | 0         |
| panel (PSEL) | การตั้งค่าการแสดงผล (panel parameters display selection)  | 0 : ไม่แสดงผล (no display)<br>1 : ผลลัพธ์การแสดงผล (display result)<br>2 : ไม่แสดงผล (no display)  | 0         |

| พารามิเตอร์ | หน้าที่การทำงาน                       | ค่าอธิบาย | ค่าโรงงาน |
|-------------|---------------------------------------|-----------|-----------|
| f1-- (F1-)  | พารามิเตอร์ความถี่ตัวนำ 1 (F1-)       | f1-- (Hz) |           |
| f2-- (F2-)  | พารามิเตอร์ความถี่ตัวนำ 2 (F2-)       | f2-- (Hz) |           |
| f3-- (F3-)  | พารามิเตอร์ความถี่ตัวนำ 3 (F3-)       | f3-- (Hz) |           |
| f4-- (F4-)  | พารามิเตอร์ความถี่ตัวนำ 4 (F4-)       | f4-- (Hz) |           |
| f5-- (F5-)  | พารามิเตอร์ความถี่ตัวนำ 5 (F5-)       | f5-- (Hz) |           |
| f6-- (F6-)  | พารามิเตอร์ความถี่ตัวนำ 6 (F6-)       | f6-- (Hz) |           |
| f7-- (F7-)  | พารามิเตอร์ความถี่ตัวนำ 7 (F7-)       | f7-- (Hz) |           |
| f8-- (F8-)  | พารามิเตอร์ความถี่ตัวนำ 8 (F8-)       | f8-- (Hz) |           |
| gru (GRU)   | พารามิเตอร์การตั้งค่าการตอบสนอง (GRU) | gru (ms)  |           |

หมายเหตุ 1. ค่าอธิบายที่แสดงในตารางนี้คือค่าที่แสดงในโหมดการตั้งค่าโรงงานเท่านั้น ค่าที่แสดงในโหมดการตั้งค่าอื่นอาจแตกต่างกันไป

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า หรือ

ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

## ภาคผนวก ข

### แบบเครื่องอัดรีดขึ้นรูปพลาสติก




เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้








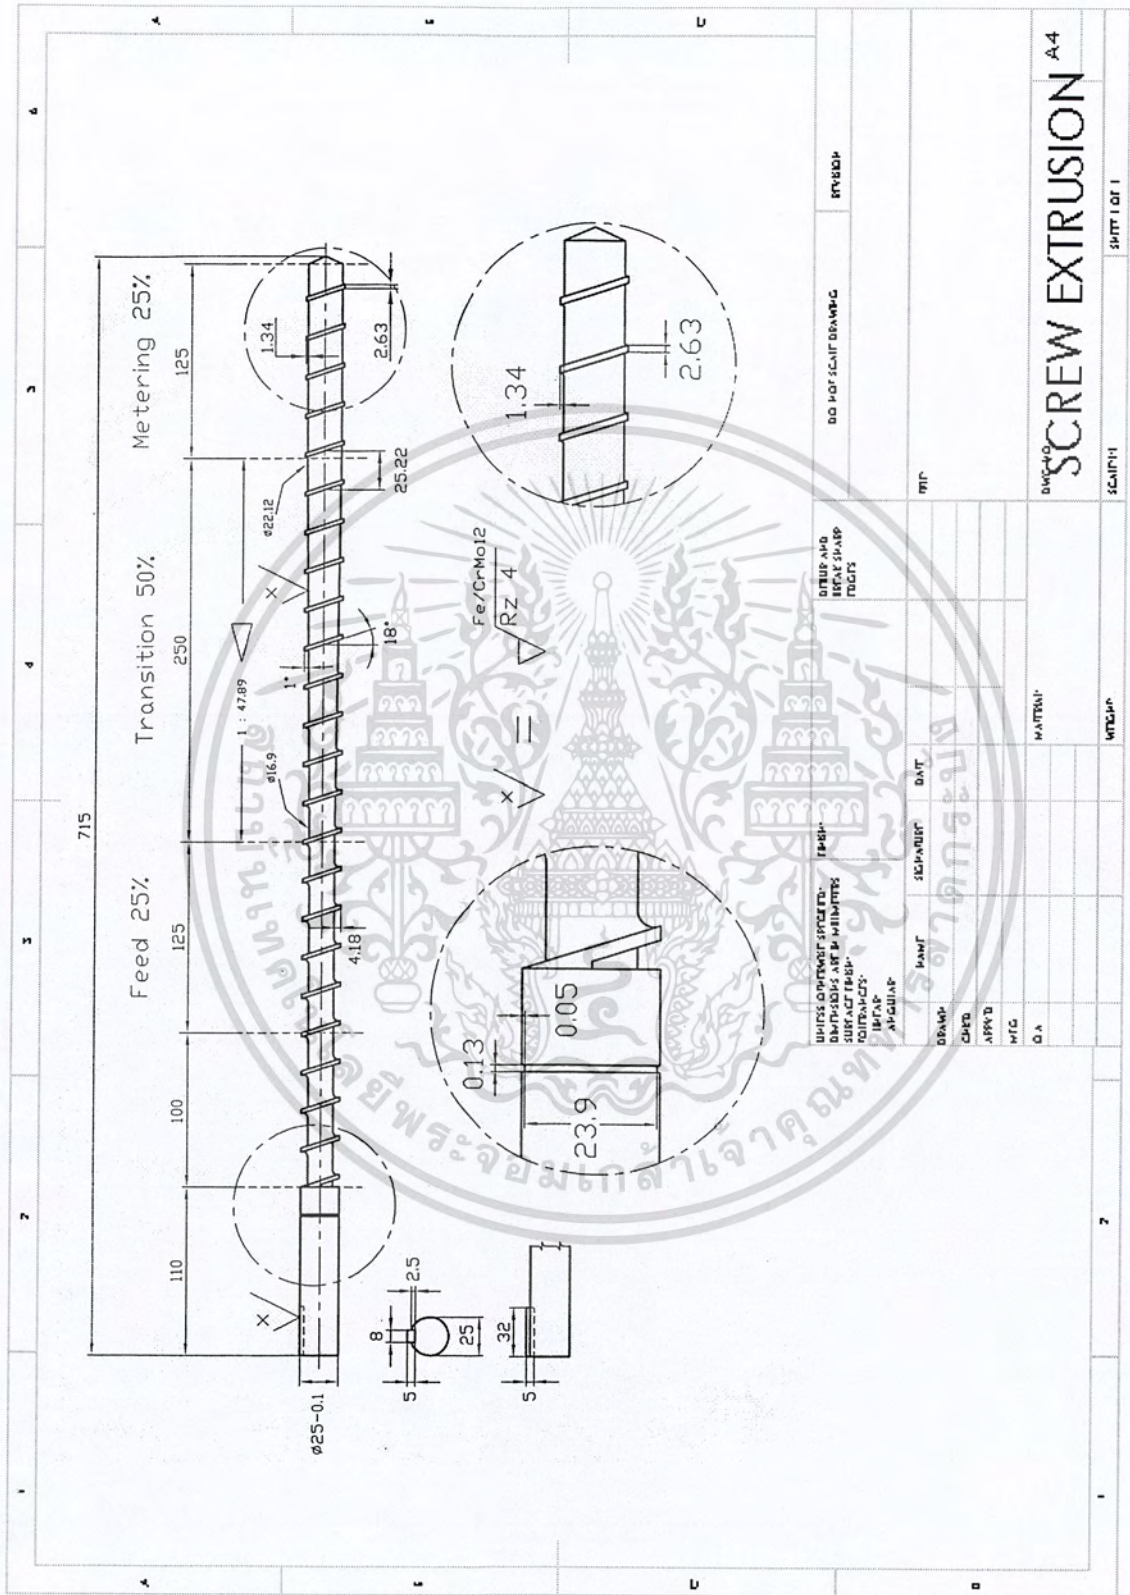


รูปที่ ผข 4 แบบสกรูของเครื่องอัดรีดขึ้นรูป

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

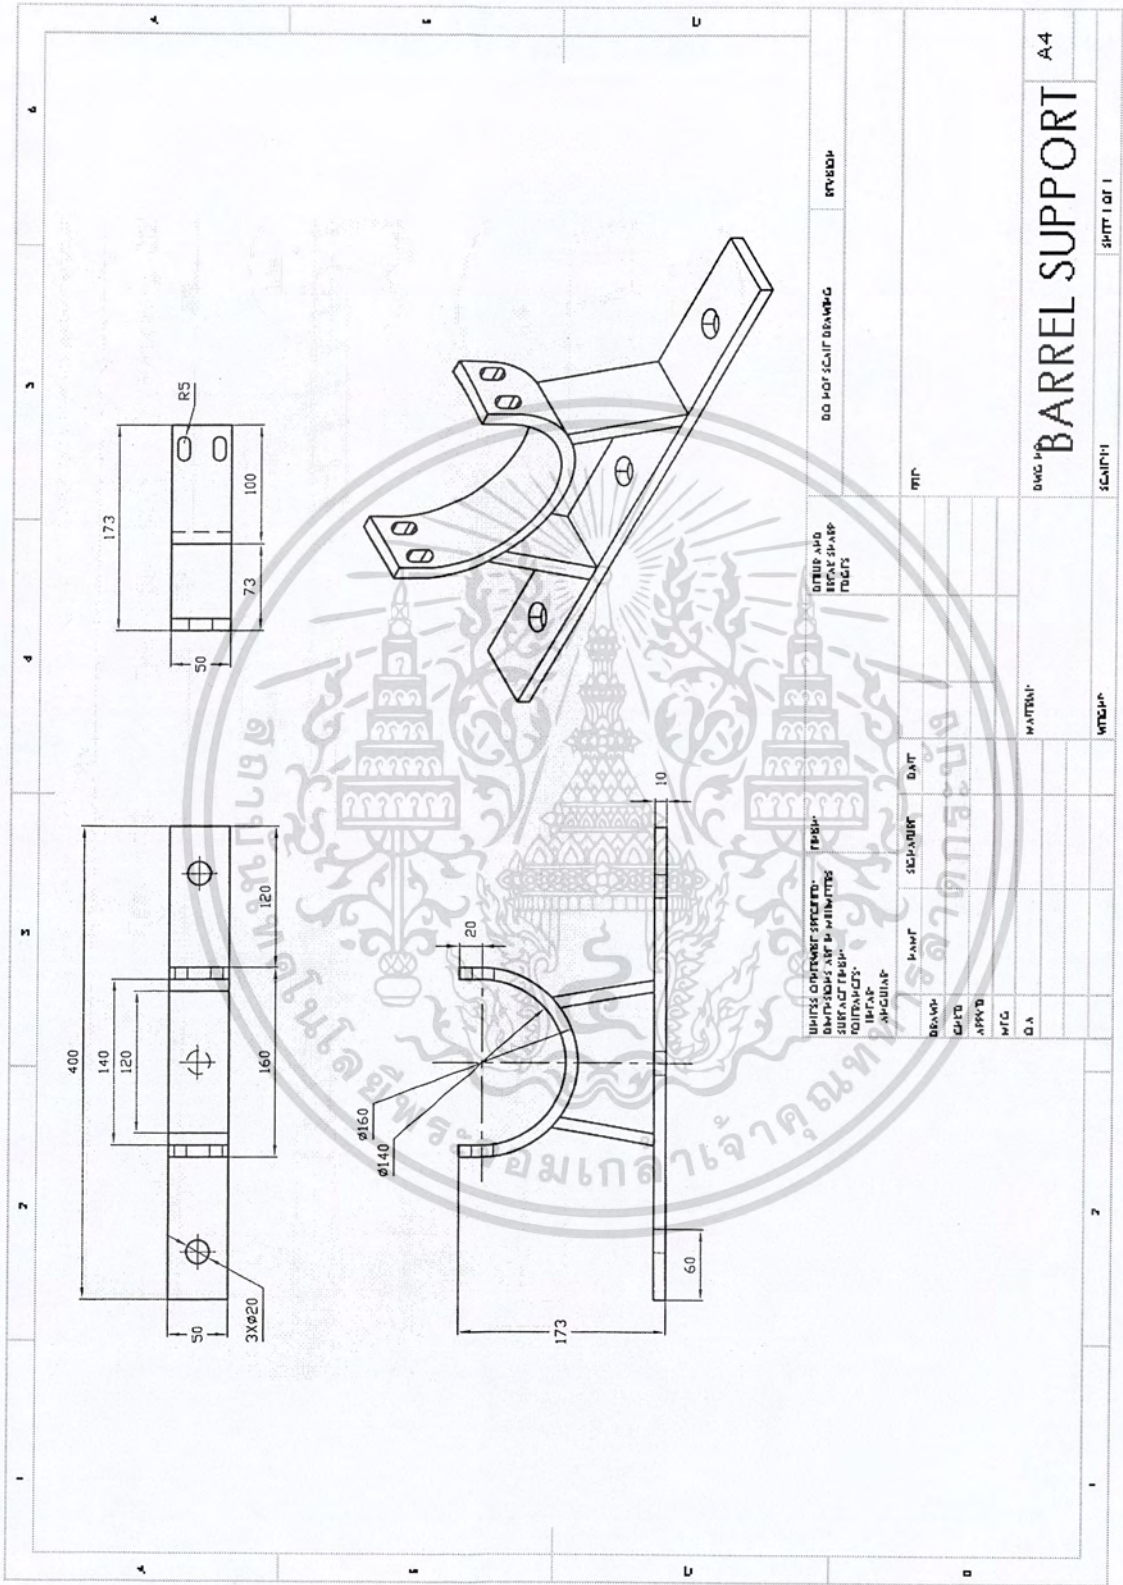


รูปที่ ผช 5 แบบฐานรองกระบอกล้อม

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

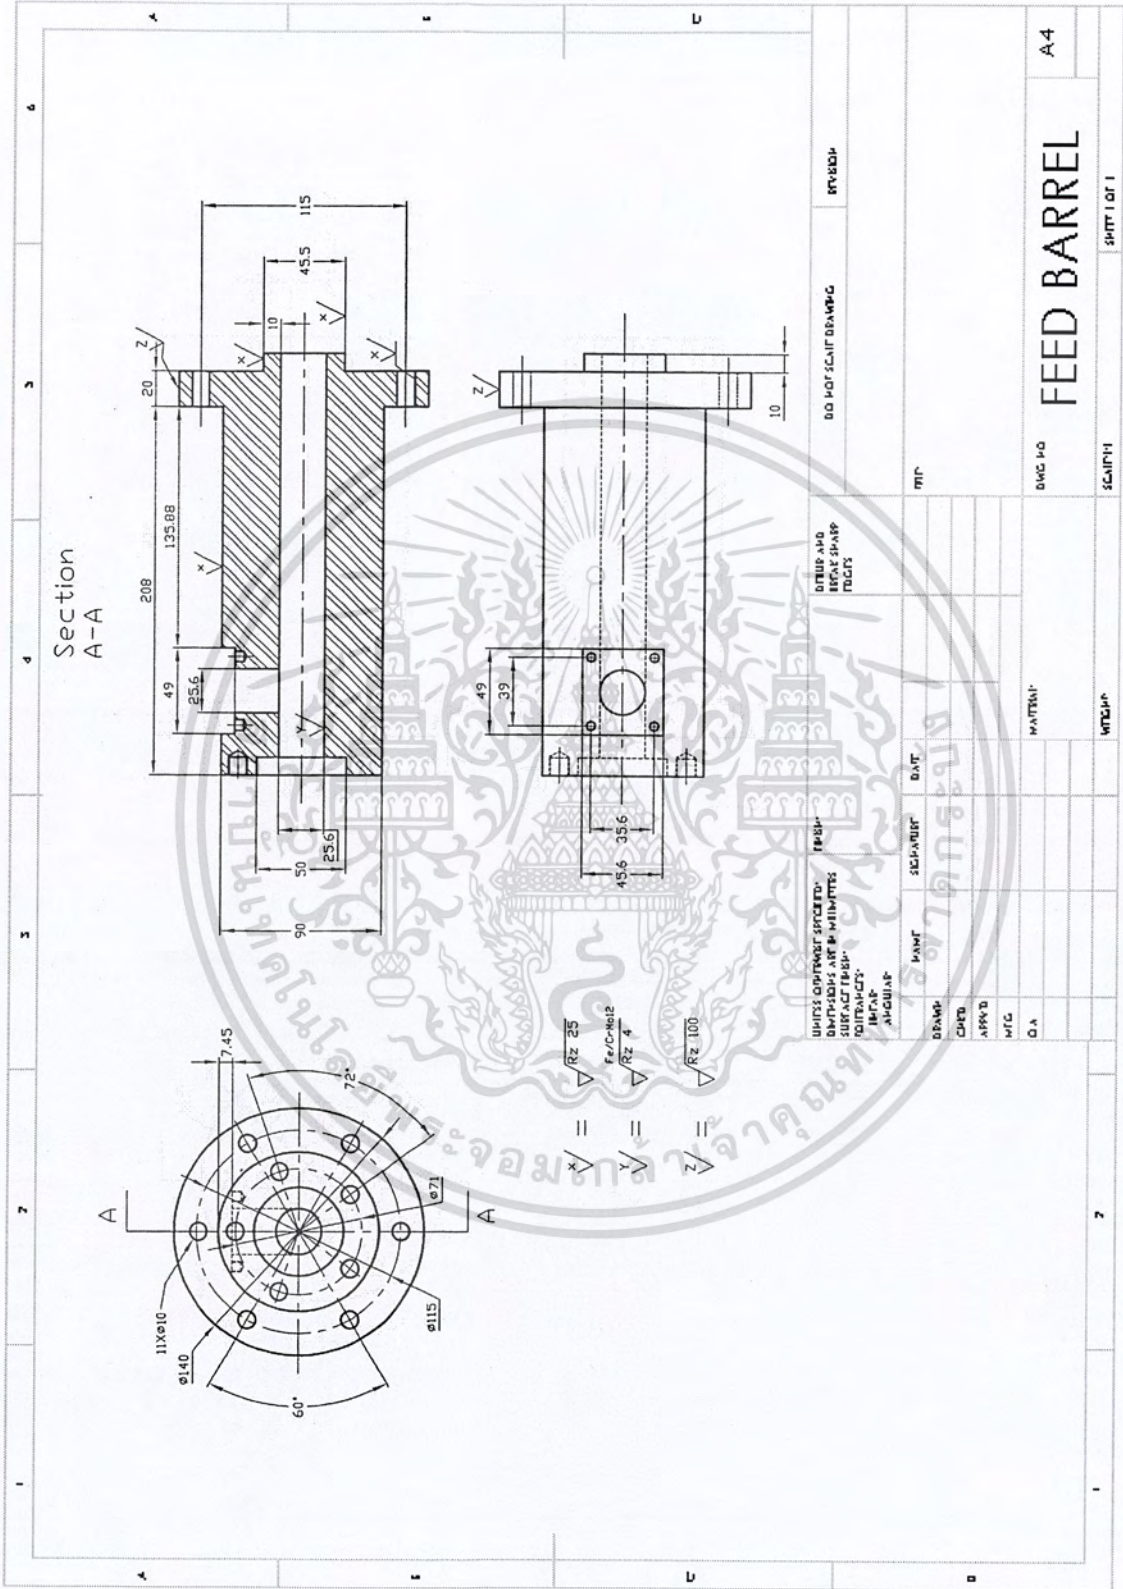

รูปที่ ๖ แบบส่วนประกอบของกระบะบด

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

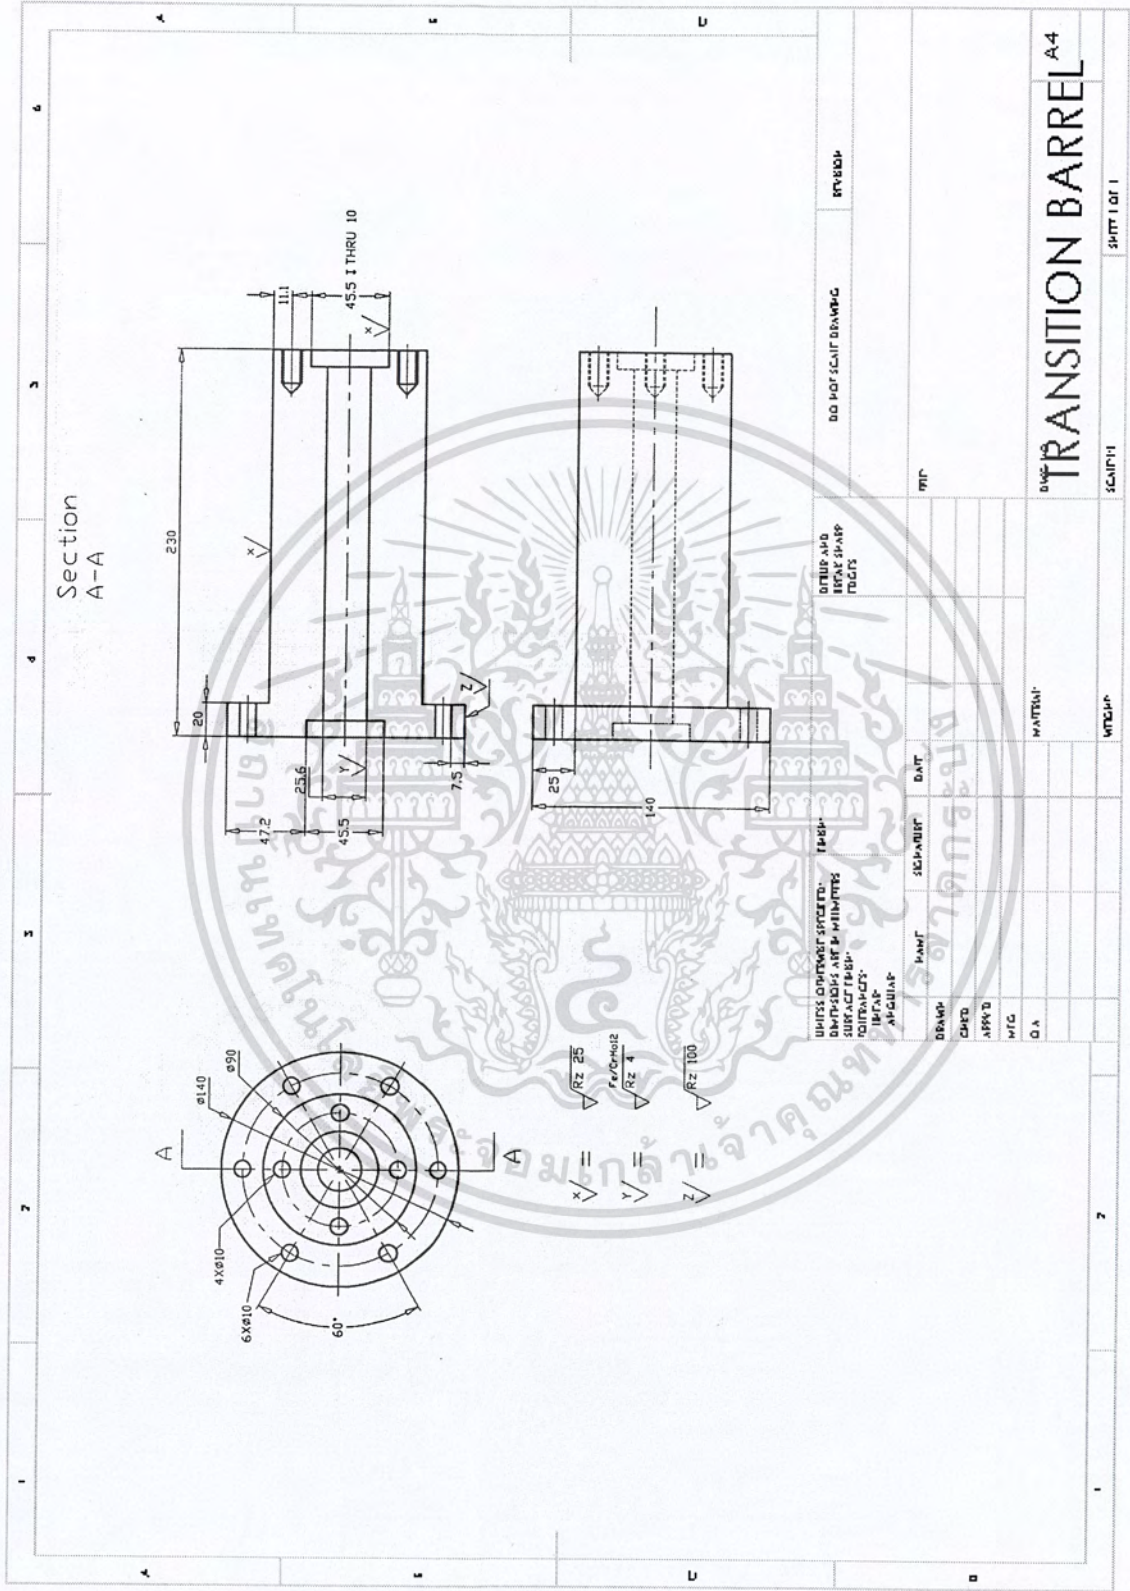

รูปที่ ผท 7 แบบส่วนหลอมอัดของกระบอกล้อม


เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้









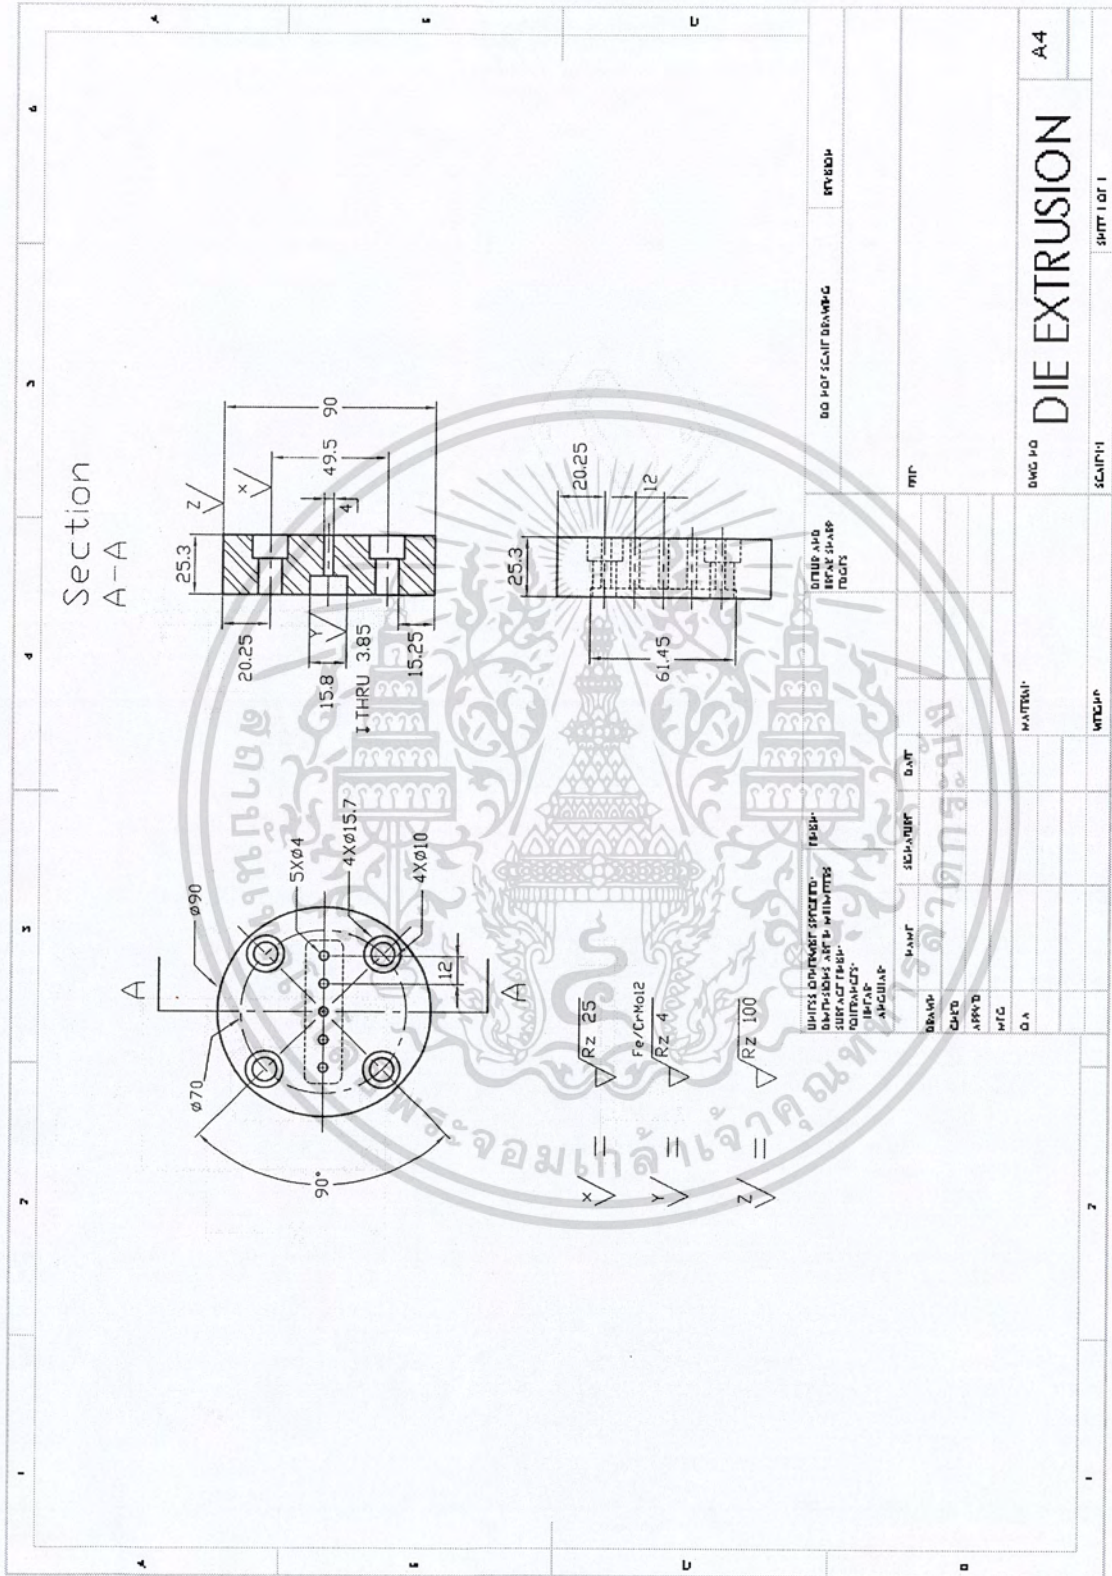

รูปที่ ผช 12 แบบแม่พิมพ์

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

