



โครงการสหกิจศึกษาฉบับสมบูรณ์

เครื่องยิงสกรูประกอบชิ้นงานอัตโนมัติ รุ่น TPSN-600AP

Case Assembly Model TPSN-600AP : Auto Screwing Machine



นายรติพัทธ์ เพิ่มพัฒน์เดชากุล

หลักสูตรวิศวกรรมระบบควบคุม

ภาควิชาวิศวกรรมการวัดและควบคุม

คณะวิศวกรรมศาสตร์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ปีการศึกษา 2559



T148573

โครงการสหกิจศึกษาฉบับสมบูรณ์

เครื่องยิงสกรูประกอบชิ้นงานอัตโนมัติ รุ่น TPSN-600AP

Case Assembly Model TPSN-600AP : Auto Screwing Machine

ร.พ.
ว 586ค
2559

นายธิตีพัทธ์ เพิ่มพัฒน์เดชากุล

boc2b592

เลขหมู่.....
เลขทะเบียน..... 148573
ในเดือนปี 6 พ.ย. 2560

b. 12871540
i.

หลักสูตรวิศวกรรมระบบควบคุม

ภาควิชาวิศวกรรมการวัดและควบคุม

คณะวิศวกรรมศาสตร์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ปีการศึกษา 2559

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ชื่อโครงการสหกิจศึกษา	เครื่องยิงสกรูประกอบชิ้นงานอัตโนมัติ รุ่น TPSN-600AP
ชื่อ-สกุล นักศึกษา	นายธิติพัทธ์ เพิ่มพัฒนเดชากุล
ภาควิชา	วิศวกรรมการวัดและควบคุม
คณะ	วิศวกรรมศาสตร์
ชื่อ-สกุล อาจารย์นิเทศ	1) ผศ.ดร.ทัตยา ปุคละนนท์ 2) ดร.รัชณี กุลยานนท์
ชื่อ-สกุล ผู้นิเทศงาน	นายอำนาจ นันทกิจ
สถานประกอบการ	บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

บทคัดย่อ

โครงการฉบับนี้ เป็นการนำเสนอการออกแบบและพัฒนาระบบของเครื่องยิงสกรูประกอบชิ้นงานอัตโนมัติ ชิ้นงาน รุ่น TPSN-600AP เนื่องจากทางบริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) มีความประสงค์ที่ต้องการพัฒนาระบบสายการผลิตให้มีประสิทธิภาพและมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น รวมไปถึงการลดต้นทุนในการผลิต จึงจำเป็นที่จะต้องนำระบบอัตโนมัติเข้ามาพัฒนาและนำมาใช้มากยิ่งขึ้น

ซึ่งเครื่องยิงสกรูประกอบชิ้นงานอัตโนมัตินี้ได้นำความสามารถของ SCARA Robot ของทางบริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) มาเป็นแกนหลักในการยิงสกรูตามตำแหน่งที่ต้องการประกอบชิ้นงาน โดยโครงการนี้ได้เริ่มทำตั้งแต่ขั้นตอนการออกแบบตัวเครื่อง การออกแบบกระบวนการทำงาน การออกแบบวงจรไฟฟ้า การเดินสายไฟการทำงาน เขียนโปรแกรมการควบคุม SCARA Robot การเขียนโปรแกรมลำดับขั้นตอนการทำงานด้วย PLC และการแสดงผลผ่านจอ HMI เครื่องยิงสกรูอัตโนมัตินี้มีความสามารถในการทดสอบค่าแรงบิดของการยิงสกรูให้เหมาะสมกับชิ้นงานที่ต้องการประกอบ

คำสำคัญ : PLC (Programmable Logic Controller) , SCARA Robot , HMI (Human Machine Interface)

Cooperative Title	Case Assembly Model TPSN-600AP : Auto Screwing Machine
Student intern name	Mr.Thitipat Permpatdechakul
Department	Control Engineering
Faculty	Engineering
Advisor name	1) Asst.Prof.Dr.Tattaya Pukkalanun 2) Dr.Rutchanee Gullayanon
Mentor name	Mr.Amnaj Nuntakij
Company	Delta Electronic (Thailand) PCL.

ABSTRACT

This thesis studies designing and developing the Auto Screwing Machine used to assemble model TPSN-600AP procedures. As Delta Electronic (Thailand) PCL demand to develop all of production line to work more efficiently and to save production costs. Hence, this automation system is considered to be used in industrial issues.

The Auto Screwing machine bring ability of Delta's SCARA robot for main working. Firstly, this project is started by mechanical designing. Secondly, electrical designing and electrical wiring and then programming for position control of SCARA robot as well as PLC .To be shown on touching panel HMI, HMI was programed. The Auto Screwing Machine has ability to test torque values of any product for which it is taking measurements.

Keywords : PLC (Programmable Logic Controller) , SCARA Robot , HMI (Human Machine Interface)

กิตติกรรมประกาศ

โครงการฉบับนี้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ด้วยความอนุเคราะห์จาก บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) สำหรับการให้โอกาสในการศึกษาโครงการฉบับนี้ รวมทั้งความรู้ คำแนะนำ ความช่วยเหลือ ในการศึกษาการทำโครงการ และตลอดช่วงเวลาการปฏิบัติงาน ช่วยแก้ไขในข้อบกพร่องต่างๆ รวมไปถึงความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน จนทำให้โครงการฉบับนี้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ผู้จัดทำรู้สึกซาบซึ้งในความกรุณาและขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง

ขอขอบพระคุณความอนุเคราะห์จาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัตยา ปุคละนันท์ ดร.รัชณี กุลยานนท์ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และคณะกรรมการหมวดศึกษาด้านเลือก (สหกิจศึกษา) คณะวิศวกรรมศาสตร์ สำหรับโอกาสในการเข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษาในครั้งนี้ รวมไปถึงคำปรึกษาและคำแนะนำตลอดการระยะเวลาของโครงการ จนทำให้โครงการฉบับนี้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี

ขอขอบพระคุณความอนุเคราะห์จากนายอำนาจ นันทกิจ หัวหน้าแผนก Automation และนายสุระชัย วงศ์สูง วิศวกรผู้ดูแล ที่มอบความรู้ ความช่วยเหลือ ตลอดระยะเวลาของโครงการสหกิจศึกษา ผู้จัดทำรู้สึกซาบซึ้งในความกรุณาและขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง

ผู้จัดทำ

นายธิติพัทธ์ เพิ่มพัฒน์เดชากุล

สารบัญ

	หน้า
บทคัดย่อ	I
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ	II
สารบัญ	III
สารบัญรูป	VII
สารบัญตาราง	IX
บทที่ 1 บทนำ	1
1.1 ปัญหาและที่มาของโครงการ	1
1.2 วัตถุประสงค์ของโครงการ	2
1.3 ขอบเขตของโครงการ	2
1.4 ขั้นตอนการดำเนินงาน	2
1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	3
1.6 รายละเอียดของโครงการ	3
บทที่ 2 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง	5
2.1 แขนกล (Robotic Arm)	5
2.1.1 Cartesian Robot / Gantry Robot	6
2.1.2 Cylindrical Robot	7
2.1.3 Spherical Robot / Polar Robot	7
2.1.4 SCARA Robot	8
2.1.5 Articulated Robot	9
2.1.6 Parallel Robot	10
2.1.7 Anthropomorphic Robot	11
2.2 PLC (Programmable Logic Controller)	11
2.2.1 ความหมายของ PLC	12
2.2.2 ส่วนประกอบของ PLC	12
2.3 มาตรฐานการสื่อสารข้อมูลแบบ RS-232,RS-422,RS-485	13
2.3.1 RS-232	13
2.3.2 RS-422	14

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

สารบัญ (ต่อ)

หน้า

2.3.3 RS-485	15
2.4 โพรโตคอล MODBUS	17
2.5 เซนเซอร์	19
บทที่ 3 ขั้นตอนการดำเนินงาน	21
3.1 ขั้นตอนการดำเนินงาน	21
3.2 การออกแบบโครงสร้าง	21
3.3 ขั้นตอนการจัดเตรียมอุปกรณ์	23
3.3.1 แขนกลแบบสการา (SCARA Robot)	23
3.3.2 PLC (Programmable Logic Controller)	23
3.3.3 Touch Panel HMI	24
3.3.4 Power Supply	25
3.3.5 SCARA Controller	25
3.3.6 ชุด Screw Driver และ Driver Controller	26
3.3.7 Screw Feeder	27
3.3.8 Vacuum	28
3.3.9 Tower Light	28
3.3.10 Safety Light Curtain	29
3.4 ขั้นตอนการออกแบบวงจรไฟฟ้า	30
3.5 ขั้นตอนการเขียนโปรแกรมควบคุมแขนกลแบบสการา (SCARA Robot)	33
3.6 ขั้นตอนการเขียนโปรแกรม PLC	35
3.7 ขั้นตอนการเขียนโปรแกรม HMI	37
บทที่ 4 ผลการดำเนินงาน	39
4.1 ผลการติดตั้งโครงสร้างของเครื่องประกอบชิ้นงานอัตโนมัติ	39
4.2 ผลการติดตั้งระบบไฟฟ้าภายในระบบ	40
4.3 ผลของการเขียนโปรแกรมเพื่อควบคุม	43
บทที่ 5 สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ	44
5.1 บทวิจารณ์และสรุปผลการดำเนินงาน	44

สารบัญ (ต่อ)

	หน้า
5.2 ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน	45
5.3 แนวทางแก้ไข	45
เอกสารอ้างอิง	47
ภาคผนวก	49
ภาคผนวก ก คู่มือการใช้งานเครื่องยิงสกรูประกอบชิ้นงานอัตโนมัติ	50
ภาคผนวก ข ตารางอินพุต-เอาต์พุต (I/O Table)	65
ภาคผนวก ค โปรแกรมแลตเตอร์จาก PLC (Programmable Logic Controller)	67
ภาคผนวก ง โปรแกรมควบคุมแขนกลสกรู โปรแกรม (DROEII)	78
ภาคผนวก จ โปสเตอร์	86



สารบัญรูป

รูปที่	หน้า
2.1	6
2.2	6
2.3	7
2.4	8
2.5	9
2.6	9
2.7	10
2.8	11
2.9	11
2.10	14
2.11	15
2.12	16
2.13	16
2.14	17
2.15	18
2.16	19
2.17	20
2.18	20
3.1	22
3.2	22
3.3	23
3.4	24
3.5	24
3.6	25
3.7	26
3.8	27
3.9	27
3.10	28

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

สารบัญรูป (ต่อ)

รูปที่	หน้า
3.11 Tower Light ยี่ห้อ Tend รุ่น TPTS5-7	29
3.12 Safety Light Curtain ยี่ห้อ OMRON รุ่น F3SJ-E	30
3.13 วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ (220 VAC)	31
3.14 วงจรไฟฟ้ากระแสตรง (24 VDC)	31
3.15 วงจรไฟฟ้ากระแสตรง (24 VDC) (ต่อ)	32
3.16 อินพุต-เอาต์พุตของ PLC	32
3.17 โปรแกรม DROEII	33
3.18 หน้าต่างเมื่อเปิดโปรแกรม DROEII	33
3.19 การกำหนดจุดการเคลื่อนที่ของโปรแกรม DROEII	34
3.20 การเขียนโปรแกรมเพื่อควบคุมการเคลื่อนที่ของแขนกล	34
3.21 โปรแกรม ISP Soft 3.02	35
3.22 โปรแกรม COMMGR	35
3.23 หน้าต่างเมื่อเปิดโปรแกรม ISP Soft 3.02	36
3.24 การเขียนโปรแกรม PLC	36
3.25 การเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์กับ PLC ด้วยโปรแกรม COMMGR	37
3.26 โปรแกรม DOPSoft2.00.05	37
3.27 หน้าต่างเมื่อเปิดโปรแกรม DOPSoft2.00.05	38
3.28 การออกแบบการแสดงผล HMI	38
4.1 โครงสร้างของเครื่องเก่า	39
4.2 โครงสร้างเครื่องยิงสกรูอัตโนมัติที่ติดตั้งอุปกรณ์ครบ	40
4.3 การติดตั้งวงจรไฟฟ้าภายในระบบเสร็จสมบูรณ์	41
4.4 วงจรไฟฟ้าในส่วนของไฟฟ้ากระแสสลับ	41
4.5 วงจรไฟฟ้าในส่วนของเทอร์มินอลไฟฟ้ากระแสตรง	42
4.6 วงจรไฟฟ้าในส่วนของอินพุต-เอาต์พุตของ PLC	42
4.7 ทดสอบการทำงานการทำงานของระบบไฟฟ้าภายในระบบ	43

สารบัญตาราง

ตารางที่	หน้า
ข.1 ตาราง INPUT	65
ข.2 ตาราง OUTPUT	66



บทที่ 1

บทนำ

1.1 ปัญหาและที่มาของโครงการ

ในปัจจุบันอุตสาหกรรมภายในประเทศ ได้ให้ความสำคัญในการพัฒนาเทคโนโลยีระบบอัตโนมัติเพื่อนำมาใช้ในสายการผลิตมากยิ่งขึ้น ซึ่งในปัจจุบันระบบอัตโนมัติในสายการผลิตในภาคอุตสาหกรรมมีความต้องการเป็นอย่างมากแต่ยังมีไม่เพียงพอต่อความต้องการ ความต้องการของภาคอุตสาหกรรมที่จะเป็นสายการผลิตในภาคอุตสาหกรรมในเป็นระบบอัตโนมัติเพื่อที่ว่าต้องการที่จะเพิ่มผลผลิตและต้องการที่จะลดต้นทุนในการผลิต ระบบอัตโนมัติยังสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตทั้งในด้านของประสิทธิภาพและด้านคุณภาพในการผลิตได้อีกด้วย ตัวอย่างเช่น อุตสาหกรรมยานยนต์ที่เคยใช้คนผู้มีทักษะดีเยี่ยมในการประกอบ อัตราความผิดพลาดจะอยู่ประมาณ 1-1.5 % แต่เมื่อเปลี่ยนมาใช้ระบบอัตโนมัติ โดยมีหุ่นยนต์ และระบบควบคุมอัตโนมัติ รวมทั้งระบบการตรวจสอบความผิดพลาดในขั้นตอนของการควบคุมคุณภาพ ซึ่งอัตราความผิดพลาดลดลงอยู่ที่ 0.00001% โดยจะพบระบบโรงงานอัตโนมัติอยู่ในอุตสาหกรรมหลากหลาย เช่น พื้นที่ปฏิบัติงานที่อันตราย โรงกลั่นน้ำมัน และอุตสาหกรรมเคมี อุตสาหกรรมโลหะและเหมืองแร่ อุตสาหกรรมอาหาร และการเกษตร เป็นต้น ในยุคที่อุตสาหกรรมไม่อาจหยุดนิ่ง ต้องก้าวเดินให้ทันไปกับโลกาภิวัตน์ที่ไปอย่างไร้พรมแดนนั้น ความคล่องตัวในการดำเนินการ ความสะดวกสบายในแต่ละขั้นตอนทำงาน ที่มี “ระบบอัตโนมัติ” (Automation) เข้ามาเป็นกลไกหลักที่ทำให้ได้ผลิตภัณฑ์อย่างรวดเร็ว ข้อสำคัญคือ สามารถกำกับคุณภาพตามที่กำหนดไว้ได้ สายการผลิตอัตโนมัติ เช่น Programmable Logic Controller (PLC) หรือ Distributed Control System (DCS) และ Supervisory Control and Data Acquisition (SCADA) อันเป็นระบบตรวจสอบและควบคุมอัตโนมัติในสายการผลิตของโรงงาน รวมไปถึงการถึงความสามารถของคอมพิวเตอร์มีส่วนช่วยในการพัฒนาในปัจจุบัน

ในโครงการนี้ได้มีการออกแบบและสร้างเครื่องยิงสกรูประกอบชิ้นงานอัตโนมัติ ที่ทำการประกอบชิ้นงานรุ่น TPSN-600AP ซึ่งชิ้นงานนี้เป็นผลิตภัณฑ์หนึ่งของทางบริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ซึ่งภายในการประกอบชิ้นงานจะประกอบไปด้วยการยิงสกรูทั้งหมด 8 จุด บนชิ้นงาน โดยได้มีการนำแขนกลหุ่นยนต์แบบสกรูของทาง บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)มาใช้เป็นกลไกหลักในการประกอบชิ้นงาน และมีการลำดับขั้นตอนการทำงานก่อนและหลังด้วย PLC (Programmable Logic Controller) โดยระบบนี้จะเป็นการทำงานที่เป็นระบบอัตโนมัติ และมีการแสดงผลการทำงานผ่านระบบ HMI (human machine interface)

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

1.2 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อศึกษาการทำงานของระบบอัตโนมัติ ที่ใช้ในสายการผลิตในปัจจุบัน
2. เพื่อศึกษาหลักการออกแบบและสร้างแบบจำลองด้วยโปรแกรม SolidWorks เพื่อตอบสนองต่อการทำงานในแบบที่ต้องการ
3. เพื่อศึกษาการทำงานของแขนกลแบบสการา ของทางบริษัท เดลต้าอีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) รวมไปถึงการเขียนโปรแกรมเพื่อควบคุมการทำงาน
4. เพื่อศึกษาการเขียนโปรแกรม PLC (Programmable Logic Controller) ในการลำดับขั้นตอนก่อนและหลังในการทำงานของระบบ
5. เพื่อศึกษาการสื่อสารการรับ-ส่งข้อมูลระหว่างอุปกรณ์ภายในระบบอัตโนมัติ และการแสดงผลผ่าน HMI (Human Machine Interface)

1.3 ขอบเขตของโครงการ

1. ศึกษาหลักการการทำงานของระบบอัตโนมัติที่ใช้งานอยู่ในสายการผลิต เพื่อเป็นข้อมูลในการศึกษาระบบการทำงานรวมถึงการออกแบบโครงสร้าง
2. ออกแบบวงจรภาคไฟฟ้าภายในระบบ ศึกษาวงจรไฟฟ้าของแต่ละอุปกรณ์ที่ติดตั้งในระบบจากคู่มือ
3. ศึกษาและเขียนโปรแกรมเพื่อควบคุมการทำงานของแขนกลแบบสการา
4. ศึกษาและเขียนโปรแกรม PLC (Programmable Logic Controller) เพื่อลำดับขั้นตอนการทำงาน of ระบบ รวมไปถึงแสดงผลข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นจากการทำงาน
5. ศึกษาและเขียนโปรแกรมเพื่อแสดงผลการทำงาน HMI (Human Machine Interface)
6. ทดสอบการทำงานจริงของระบบ

1.4 ขั้นตอนการดำเนินงาน

1. ศึกษารูปแบบการทำงานของระบบอัตโนมัติที่ทางบริษัทได้มีการใช้งานจริงในสายการผลิตในแต่ละแบบ
2. กำหนดหัวข้อของการทำโครงการ
3. ศึกษาและหาอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องของในระบบอัตโนมัติที่สนใจที่จะทำ จากคู่มือการใช้งานของแต่ละอุปกรณ์นั้นๆ
4. ออกแบบโครงสร้างแบบจำลองของระบบอัตโนมัติ กำหนดขนาดและรูปแบบของระบบโดยใช้โปรแกรม SolidWorks
5. ออกแบบระบบวงจรของระบบอัตโนมัติทั้งหมด โดยศึกษารูปแบบวงจรของอุปกรณ์แต่ละตัวที่ใช้งานจากคู่มือ

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

6. ติดตั้งอุปกรณ์และเดินสายไฟภายในระบบ
7. ศึกษา และเขียนโปรแกรมเพื่อควบคุมแขนกลแบบสกราราของทางบริษัท ให้ใช้งานได้ในรูปแบบที่เหมาะสมกับงานที่ต้องการ
8. ศึกษา และเขียนโปรแกรม PLC (Programmable Logic Controller)
9. ศึกษาการรับ-ส่งข้อมูลภายในระบบ และเขียนโปรแกรม HMI (Human Machine Interface)
10. ทดลอง และบันทึกข้อมูลการทำงาน
11. สรุปผลการทำงาน

1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1. เข้าใจ และสามารถออกแบบการทำงานของระบบอัตโนมัติที่สามารถนำมาใช้งานได้จริงในระบบอุตสาหกรรมในปัจจุบัน
2. ทำให้มีความรู้ความเข้าใจในการทำงานของการเขียนโปรแกรมเพื่อควบคุมระบบอัตโนมัติ
3. ทำให้มีความรู้ความเข้าใจในการสื่อสารรับ-ส่งข้อมูลของระบบ
4. ทำให้มีประสบการณ์ในการออกแบบและสร้างระบบอัตโนมัติเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของภาคอุตสาหกรรมในปัจจุบัน

1.6 รายละเอียดของโครงการ

เนื้อหาที่จะกล่าวในโครงการฉบับนี้ประกอบด้วย 5 บท กับอีก 5 ภาคผนวก ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

บทที่ 1 บทนำ เป็นการกล่าวถึงปัญหาและที่มาของโครงการ วัตถุประสงค์ของการทำโครงการ ขอบเขตของโครงการ ขั้นตอนการดำเนินงาน ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับและรายละเอียดของโครงการ

บทที่ 2 ทฤษฎี หลักการ และความรู้ที่เกี่ยวข้องในการสร้างเครื่องยิงสกรูประกอบชิ้นงานอัตโนมัติ โมเดล TPSN-600AP

บทที่ 3 ขั้นตอนการดำเนินงาน

บทที่ 4 ผลการทดลอง

บทที่ 5 บทวิจารณ์และสรุป สรุปการดำเนินการ ปัญหา และแนวทางการปรับปรุงโครงการ

ภาคผนวก ก คู่มือการใช้งานเครื่องยิงสกรูประกอบชิ้นงานอัตโนมัติ

ภาคผนวก ข ตารางอินพุต-เอาต์พุต (I/O Table)

ภาคผนวก ค โปรแกรมแลตเตอร์จาก PLC (Programmable Logic Controller)

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาคผนวก ง โปรแกรมควบคุมแขนกลสกราว โปรแกรม (DROEII)

ภาคผนวก จ โปสเตอร์



เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

บทที่ 2

ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

2.1 แขนกล (Robotic Arm)

แขนกลเป็นหุ่นยนต์ชนิดหนึ่งที่ถูกนำมาใช้งานในวงการอุตสาหกรรมการผลิต ได้ถูกนำมาใช้แทนแรงงานมนุษย์ในงานที่ต้องทำอย่างต่อเนื่องตลอด 24 ชั่วโมง, งานที่ต้องทำซ้ำ ๆ กันตลอดเวลา, งานที่เป็นอันตราย, งานที่หนักและยากเกินที่มนุษย์จะทำไหว ปกติมนุษย์ก็สามารถทำงานได้ทุกอย่างแต่ข้อจำกัดของมนุษย์นั้นไม่สามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่องยาวนานจะเกิดความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าจึงต้องมีการพักผ่อน เมื่อคนทำงานในที่อันตรายเช่นงานที่เกี่ยวกับสารเคมีที่มีพิษ ถ้าป้องกันไม่ดีก็จะมีผลต่อสุขภาพได้ เมื่อเป็นข้อจำกัดอย่างนี้หุ่นยนต์ก็จะเข้ามามีบทบาทในการทำงานดังกล่าว และข้อดีของการที่มีหุ่นยนต์ทำงานแทนคนนั้นนอกจากที่กล่าวไว้ข้างต้นแล้ว ประสิทธิภาพการทำงานก็จะดีขึ้น, มีความแน่นอน แม่นยำ, สามารถทำงานผลิตได้โดยไม่ต้องพัก, จำนวนชิ้นงานที่ทำก็มากขึ้น, ทำงานได้โดยไม่มีวันหยุด ส่วนข้อเสียก็มี เช่นมีราคาสูง ต้องมีผู้เชี่ยวชาญในการควบคุมหุ่นยนต์ ไม่เหมาะในโรงงานที่กำลังผลิตน้อย แขนกลอุตสาหกรรมที่เราพบเห็นได้โดยทั่วไปเช่น ในโรงงานผลิต ประกอบรถยนต์, งานเชื่อมอุตสาหกรรม, งานประกอบเครื่องจักร, งานในโรงงานผลิตเหล็ก, งานเกี่ยวกับคลังสินค้าขนาดใหญ่ และอื่น ๆ อีกมากมาย


แขนกลอุตสาหกรรมนั้นมีส่วนประกอบอยู่หลายส่วนได้แก่ ฐาน (Base) ของหุ่นยนต์, ท่อนชิ้นส่วนที่เป็นแขนกล, ข้อต่อจุดหมุน (Joints) ตามชิ้นส่วนที่ต่อกัน, ปลายของแขนกลที่ใช้ทำงานยกตัวอย่างเช่นมือคีบจับ, หัวเชื่อม, อุปกรณ์ประกอบชิ้นส่วน, ปืนพ่นสี, หัวเจาะ ฯลฯ คอมพิวเตอร์ที่มาควบคุมแขนกลนั้นจะทำหน้าที่ควบคุมในส่วนที่เป็นมอเตอร์แบบสเต็ป (Step motors: เป็นมอเตอร์ที่จากมอเตอร์โดยทั่วไป กล่าวคือมอเตอร์แบบสเต็ปนั้นมีความสามารถหมุน และหยุดได้ตามความต้องการ ตามระยะที่ได้ตั้งโปรแกรมไว้ และสามารถทำซ้ำ ๆ กันได้ในการเคลื่อนที่ ส่วนมอเตอร์โดยทั่วไปเมื่อป้อนพลังงานก็จะหมุนตลอด และเวลาหยุดจะหมุนฟรีไปหลายรอบซึ่งเป็นผลมาจากแรงเฉื่อย) มอเตอร์แบบสเต็ปจึงทำให้หุ่นยนต์ได้เคลื่อนไหวได้ตามโปรแกรมที่ได้ตั้งไว้ นอกจากมอเตอร์แบบสเต็ปแล้ว แขนกลที่มีขนาดใหญ่ที่นำมาใช้งานหนักอาจจะใช้มอเตอร์ไฮดรอลิกส์ หรือมอเตอร์ลมนิวแมติกส์ แทนก็ได้ แขนกลจะมีระบบเซ็นเซอร์ไว้คอยตรวจจับการทำงานเพื่อให้หุ่นยนต์นั้นได้มีการเคลื่อนที่ได้อย่างถูกต้อง เกิดความแน่นอนในการเคลื่อนที่ของแขนกล

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

โดยการแบ่งประเภทของแขนกล จะมีการแบ่งได้ทั้งหมด 7 ประเภท

1. Cartesian Robot / Gantry Robot

แกนทั้ง 3 ของหุ่นยนต์จะเคลื่อนที่เป็นแบบเชิงเส้น (Prismatic) ถ้าโครงสร้างมีลักษณะคล้าย Overhead Crane จะเรียกว่าเป็นหุ่นยนต์ชนิด gantry แต่ถ้าหุ่นยนต์ไม่มีขาตั้งหรือขาเป็นแบบอื่น เรียกว่าชนิด Cartesian เนื่องจากโครงสร้างมีความแข็งแรงตลอดแนวการเคลื่อนที่ ดังนั้นจึงเหมาะกับงานเคลื่อนย้ายของหนัก ๆ หรือเรียกว่างาน Pick-and-Place เช่น ใช้โหลดชิ้นงานเข้าเครื่องจักร (Machine loading) ,ใช้จัดเก็บชิ้นงาน (Stacking) นอกจากนี้ยังสามารถใช้ในงานประกอบ (Assembly) ที่ไม่ต้องการเข้าถึงในลักษณะที่มีมุมม้วน เช่น ประกอบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และงาน Test ต่าง ๆ



รูปที่ 2.1 แกนการเคลื่อนที่ของแขนกลแบบ Cartesian Robot




รูปที่ 2.2 ตัวอย่างแขนกลแบบ Cartesian Robot

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

2. Cylindrical Robot

หุ่นยนต์ประเภทนี้จะมีแกนที่ 2 และแกนที่ 3 เป็นแบบ prismatic ส่วนแกนที่ 1 จะเป็นแบบหมุน (revolute) ทำให้การเคลื่อนที่ได้พื้นที่การทำงานเป็นรูปทรงกระบอก ดังรูป




รูปที่ 2.3 แกนการเคลื่อนที่ของแขนกลแบบ Cylindrical Robot

โดยทั่วไปจะใช้ในการหยิบยกชิ้นงาน (Pick-and-Place) หรือป้อนชิ้นงานเข้าเครื่องจักร เพราะสามารถเคลื่อนที่เข้าออกบริเวณที่เป็นช่องโพรงเล็ก ๆ ได้สะดวก

3. Spherical Robot / Polar Robot

มีสองแกนที่เคลื่อนที่ในลักษณะการหมุน (Revolute Joint) คือแกนที่ 1 และแกนที่ 2 ส่วนแกนที่ 3 จะเป็นลักษณะของการเคลื่อนที่แนวเส้นตรง ดังรูป



รูปที่ 2.4 แกนการเคลื่อนที่ของแขนกลแบบ Spherical Robot / Polar Robot

ใช้ ในงานที่มีการเคลื่อนที่ในแนวตั้ง (Vertical) เพียงเล็กน้อย เช่น การโหลดชิ้นงานเข้าออกจากเครื่องปั๊ม (Press) หรืออาจจะใช้งานเชื่อมจุด (Spot Welding)

4. SCARA Robot

หุ่นยนต์ SCARA (Selective Compliance Assembly Robot Arm) จะมีลักษณะแกนที่ 1 แกนที่ 2 และแกนที่ 3 หมุนรอบแกนแนวตั้ง และแกนที่ 4 จะเป็นลักษณะการเคลื่อนที่ขึ้นลง (Prismatic) ดังรูป หุ่นยนต์ SCARA จะเคลื่อนที่ได้รวดเร็วในแนวระนาบ และมีความแม่นยำสูง



รูปที่ 2.5 ตัวอย่างแขนกลแบบ SCARA Robot

เนื่องจากการเคลื่อนที่ในแนวระนาบและขึ้นลงได้รวดเร็วจึงเหมาะกับ งานประกอบชิ้นส่วนทาง อิเล็กทรอนิกส์ซึ่ง ต้องการความรวดเร็วและการเคลื่อนที่ที่ไม่ต้องการ การหมุนมากนัก แต่จะไม่เหมาะกับ งานประกอบชิ้นส่วนทางกล (Mechanical part)ซึ่งส่วนใหญ่การประกอบจะอาศัยการหมุน(rotation)ใน ลักษณะมุมต่างๆ นอกจากนี้ SCARA robot ยังเหมาะกับงานตรวจสอบ (Inspection) งานบรรจุภัณฑ์ (Packaging)

5. Articulated Robot

ทุกแกนการเคลื่อนที่จะเป็นแบบหมุน (Revolute) รูปแบบการเคลื่อนที่จะคล้ายกับแขนคน ซึ่งจะ ประกอบด้วยช่วงเอว ท่อนแขนบน ท่อนแขนล่าง ข้อมือ การเคลื่อนที่ทำให้ได้พื้นที่การทำงาน ดังรูป




รูปที่ 2.6 ตัวอย่างแขนกลแบบ Articulated Robot

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

หุ่นยนต์ชนิดนี้สามารถใช้งานได้กว้างขวางเพราะสามารถเข้าถึงตำแหน่งต่าง ๆ ได้ดี เช่นงานเชื่อม Spot Welding, Path Welding ,งานยกของ , งานตัด ,งานทากาว ,งานที่มีการเคลื่อนที่ยาก ๆ เช่น งานพันสี งาน sealing ฯลฯ

6. Parallel Robot

เป็นหุ่นยนต์ที่มี link ในการทำงานตั้งอยู่บนฐานเดียวกันมากกว่า 1 link โดยมีหน้าที่การทำงานในจุดเดียวกัน ข้อต่อที่ใช้ในการเคลื่อนไหวยมี 2 ลักษณะ แขนกลประเภทนี้จะถูกใช้ในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ เช่น การประกอบแผงวงจร เป็นต้น



รูปที่ 2.7 ตัวอย่างแขนกลแบบ Parallel Robot

7. Anthropomorphic Robot

เป็นแขนกลที่มีลักษณะรูปร่างคล้ายมือของมนุษย์



รูปที่ 2.8 ตัวอย่างแขนกลแบบ Anthropomorphic Robot

ซึ่งในโครงการฉบับนี้จะมีการนำแขนกลในรูปแบบของสการา (SCARA Robot) ของทาง บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) มาใช้เป็นกลไกหลักในการทำระบบอัตโนมัติประกอบ ชิ้นงาน เนื่องจากในตัวชิ้นงานที่ทำการประกอบ เป็นชิ้นงานที่เป็นขนาดเล็กในรูปของบอร์ดอิเล็กทรอนิกส์ ต้องการความแม่นยำและความรวดเร็วในการทำงาน ซึ่งข้อดีของแขนกลแบบสการา (SCARA Robot) คือ เคลื่อนที่ในพื้นที่ที่จำกัดได้ดี รวดเร็ว และมีความแม่นยำในการทำงาน จึงเหมาะสมต่อการประกอบชิ้นงาน ในลักษณะนี้

2.2 PLC (Programmable Logic Controller)



รูปที่ 2.9 PLC (Programmable Logic Controller) ของ บริษัทเดลต้า

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

2.2.1 ความหมายของ PLC

โปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรลเลอร์ (Programmable Logic Controller : PLC) เป็นอุปกรณ์ควบคุมการทำงานของเครื่องจักรหรือกระบวนการทำงานต่างๆ โดยภายในมี Microprocessor เป็นมันสมองสั่งการที่สำคัญ PLC จะมีส่วนที่เป็นอินพุตและเอาต์พุตที่สามารถต่อออกไปใช้งานได้ทันที ตัวตรวจวัดหรือสวิตช์ต่างๆ จะต่อเข้ากับอินพุต ส่วนเอาต์พุตจะใช้ต่อออกไปควบคุมการทำงานของอุปกรณ์หรือเครื่องจักรที่เป็นเป้าหมาย เราสามารถสร้างวงจรหรือแบบของการควบคุมได้โดยการป้อนเป็นคำสั่งโปรแกรมเข้าไปใน PLC นอกจากนี้ยังสามารถใช้งานร่วมกับอุปกรณ์อื่นๆ เช่น เครื่องอ่านบาร์โค้ด (Barcode Reader) เครื่องพิมพ์ (Printer) ซึ่งในปัจจุบันนอกจากเครื่อง PLC จะใช้งานแบบเดี่ยว (Stand alone) แล้วยังสามารถต่อ PLC หลายๆ ตัวเข้าด้วยกันได้ (Network) เพื่อควบคุมการทำงานของระบบให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นด้วย จะเห็นได้ว่าการใช้งาน PLC มีความยืดหยุ่นมากดังนั้นในโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ จึงเปลี่ยนมาใช้ PLC มากขึ้น

2.2.2 ส่วนประกอบของ PLC

PLC แบ่งออกได้ 3 ส่วนด้วยกันคือ

1. ส่วนที่เป็นหน่วยประมวลผลกลาง (Control Processing Unit : CPU)
2. ส่วนที่เป็นอินพุต/เอาต์พุต (Input Output : I/O)
3. ส่วนที่เป็นอุปกรณ์การโปรแกรม (Programming Device)

2.2.2.1 CPU

CPU เป็นส่วนมันสมองของระบบ ภายใน CPU จะประกอบไปด้วยวงจร Logic Gate ชนิดต่างๆ หลายชนิด และมี Microprocessor-based ใช้สำหรับแทนอุปกรณ์จำพวกรีเลย์ (Relay) เคาน์เตอร์ (Counter) ไทเมอร์ (Timer) และซีควเ็นเซอร์ (Sequencers) เพื่อให้ผู้ใช้ได้ออกแบบใช้วงจรรีเลย์แลดเดอร์ลอจิก (Relay Ladder Logic) เข้าไปได้

CPU จะยอมรับ (Read) อินพุต เดต้า (Input Data) จากอุปกรณ์ให้สัญญาณ (Sensing Device) ต่างๆ จากนั้นจะปฏิบัติการและเก็บข้อมูลโดยใช้โปรแกรมจากหน่วยความจำ และส่งข้อมูลที่เหมาะสมถูกต้องไปยังอุปกรณ์ควบคุม (Control Device) แหล่งของกระแสไฟฟ้าตรง (DC Current) สำหรับใช้สร้างโวลต์ต่ำ (Low Level Voltage) ซึ่งใช้โดยโปรเซสเซอร์ (Processor) และไอโอ โมดูล (I/O Modules) และแหล่งจ่ายไฟนี้จะเก็บไว้ที่ CPU หรือแยกออกไปติดตั้งที่จุดอื่นก็ได้ขึ้นอยู่กับผู้ผลิตแต่ละราย'

2.2.2.2 ส่วนของอินพุตและเอาต์พุต (I/O Unit)

ส่วนของอินพุตและเอาต์พุต (I/O Unit) จะต่อร่วมกับชุดควบคุมเพื่อรับสถานะและสัญญาณต่างๆ เช่น หน่วยอินพุตรับสัญญาณหรือสถานะแล้วส่งไปยัง CPU เพื่อประมวลผล เมื่อ CPU ประมวลผลแล้วจะส่งให้ส่วนของเอาต์พุต เพื่อให้อุปกรณ์ทำงานตามที่โปรแกรมเอาไว้

สัญญาณอินพุตจากภายนอกที่เป็นสวิทช์และตัวตรวจจับชนิดต่างๆ จะถูกแปลงให้เป็นสัญญาณที่เหมาะสมถูกต้อง ไม่ว่าจะเป็น AC หรือ DC เพื่อส่งให้ CPU ดังนั้น สัญญาณเหล่านี้จึงต้องมีความถูกต้องไม่เช่นนั้นแล้ว CPU จะเสียหายได้

ในส่วนของเอาต์พุต จะทำหน้าที่รับค่าสถานะที่ได้จากการประมวลผลของ CPU แล้วนำค่าเหล่านี้ไปควบคุมอุปกรณ์ทำงาน เช่น รีเลย์ โซลีนอยด์ หรือหลอดไฟ เป็นต้น นอกจากนั้นแล้ว ยังทำหน้าที่แยกสัญญาณของหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ออกจากอุปกรณ์เอาต์พุต โดยปกติเอาต์พุตนี้จะมีความสามารถขับโหลดด้วยกระแสไฟฟ้าประมาณ 1-2 แอมแปร์ แต่ถ้าโหลดต้องการกระแสไฟฟ้ามากกว่านี้ จะต้องต่อเข้ากับอุปกรณ์ขับอื่นเพื่อขยายให้รับกระแสไฟฟ้ามากขึ้น เช่น รีเลย์หรือคอนแทคเตอร์ เป็นต้น

2.2.2.3 เครื่องป้อนโปรแกรม (Programming Device)

เครื่องป้อนโปรแกรม (Hand Held) ทำหน้าที่ ควบคุมโปรแกรมของผู้ใช้ลงในหน่วยความจำของ PLC นอกจากนี้ยังทำหน้าที่ติดต่อระหว่างผู้ใช้กับ PLC เพื่อให้ผู้ใช้สามารถตรวจการปฏิบัติงานของ PLC และผลการควบคุมเครื่องจักรและกระบวนการตามโปรแกรมควบคุมที่ผู้ใช้เขียนขึ้นได้อีกด้วย เครื่องป้อนโปรแกรม (Hand Held) แต่ละยี่ห้อจะไม่เหมือนกันแต่มีจุดประสงค์ในการใช้งานที่เหมือนกัน

2.3 มาตรฐานการสื่อสารข้อมูลแบบ RS-232 , RS-422 , RS-485

2.3.1 RS-232

RS-232 เป็นมาตรฐานการเชื่อมต่อข้อมูลแบบอนุกรมที่มีคนนิยมใช้มากที่สุด กำหนดโดย EIA (Electronics Industry Association) หรือสมาคมผู้ประกอบการอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ของอเมริกา ตั้งแต่ปี 1969 โดยมีจุดเริ่มต้นจากความต้องการที่จะกำหนดมาตรฐานการเชื่อมต่อระหว่างคอมพิวเตอร์กับโมเด็มในสมัยนั้น ตัวมาตรฐานจะกำหนดสิ่งที่เกี่ยวข้องกับการเชื่อมต่อนี้ด้วยกันทั้งหมด 4 หัวข้อหลักๆ ด้วยกันคือ

1. คุณสมบัติทางไฟฟ้าของสัญญาณ
2. คุณสมบัติทางกลของการเชื่อมต่อ

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้


3. หน้าที่การทำงานของวงจรสำหรับแลกเปลี่ยนข้อมูล
4. มาตรฐานการเชื่อมต่อสำหรับระบบสื่อสารเฉพาะอย่าง

ลักษณะโดยทั่วไปของการเชื่อมต่อข้อมูลแบบอนุกรมตามมาตรฐาน RS-232 คือเป็นการสื่อสารข้อมูลแบบจุดต่อจุด ซึ่งเดิมทีเป็นการสื่อสารข้อมูลระหว่างคอมพิวเตอร์กับโมเด็ม ซึ่งจริงๆ แล้วทั้งสองฝั่งจะเป็นอะไรก็ได้ การสื่อสารเป็นแบบสองทางพร้อมกัน (Full-duplex) โดยอาจใช้สายสัญญาณอื่นร่วมเพื่อทำแฮนด์เชค (Hand-shake) หรือไม่ก็ได้ มาตรฐาน RS-232 จำกัดความยาวสายไว้ที่ 50 ฟุต (หรือประมาณ 15 เมตร) สำหรับการส่งสัญญาณที่ความเร็ว 19,200 บิตต่อวินาที โดยที่ความยาวสายจะต้องสั้นลงถ้าต้องการสื่อสารที่ความเร็วสูงขึ้น และถ้ามีสัญญาณรบกวนมากๆ เช่นในโรงงาน หรือบริเวณใกล้เครื่องจักรที่เป็นแบบมีการสวิตซ์สัญญาณไฟฟ้าที่กระแสดูๆ ก็จะทำให้ต้องมีการลดความเร็วในการส่งสัญญาณลงหรือใช้สายที่สั้นลง

2.3.2 RS-422

มาตรฐาน RS-422 หรือ RS-422-A ถูกกำหนดขึ้น โดยมีจุดมุ่งหมายที่จะแก้ปัญหาเรื่องความยาวของสายสื่อสารโดยใช้การส่งสัญญาณแบบผลต่าง (Differential) การส่งสัญญาณแบบ Differential นี้ช่วยลดปัญหาสัญญาณรบกวนจาก 2 ปัจจัยด้วยกัน ได้แก่ ปัญหาแรงดันกราวนด์ 2 ฝั่งสายไม่เท่ากัน และปัญหาสัญญาณรบกวนที่เกิดจากแม่เหล็กไฟฟ้าเหนี่ยวนำในสาย ตามมาตรฐาน RS-422 นี้จะใช้สายสัญญาณทั้งหมด 4 เส้น (2 เส้นสำหรับการส่งสัญญาณ และอีก 2 เส้นสำหรับรับสัญญาณ) และสามารถให้ความยาวสายสัญญาณได้ถึง 4,000 ฟุต (หรือ 1.2 กม.) ที่ความเร็ว 100,000 บิตต่อวินาที และการสื่อสารเป็นแบบ 2 ทางพร้อมกัน (Full Duplex)


การเชื่อมต่อ RS422 แบบ Full Duplex เป็นการรับส่งข้อมูลแบบ 2 ทิศทาง สามารถรับส่งได้พร้อมกันตลอดเวลา โดยแต่ละชุดจะมีสายสัญญาณชุดละ 2 คู่ (4 เส้น) ลักษณะการรับส่งคล้ายกับการพูดคุยโทรศัพท์ทั่วไป โดยต่อสัญญาณจากวงจรรับเข้ากับวงจรส่งของทั้ง 2 ฝั่ง แต่ในการรับส่งแบบนี้จะใช้กับอุปกรณ์แบบ “Point-to-Point” คือมีตัวต้นทางและปลายทางอย่างละ 1 ตัว เหตุผลที่ใช้การสื่อสารแบบ RS422 ก็เพื่อเพิ่มระยะทางการรับส่งให้ได้ไกลมากขึ้น โดยไม่ต้องดัดแปลงแก้ไขโปรแกรมเลย



รูปที่ 2.10 การต่อสาย RS422 แบบ Full Duplex

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้


การเชื่อมต่อ RS422 แบบ Simplex เป็นการรับส่งข้อมูลแบบทิศทางเดียว โดยกำหนดทิศทางไว้คงที่ โดยทิศทางนั้นอาจเป็นรับเข้าอย่างเดียวหรือส่งออกอย่างเดียว ซึ่งวิธีนี้จะใช้สายสัญญาณ 1 คู่ (2 เส้น) ข้อดีที่พิเศษคือ วงจรทางด้านภาคส่ง 1 ชุด สามารถต่อเข้ากับวงจรทางด้านรับได้มากถึง 32 ชุด โดยใช้สายเพียงคู่เดียว



รูปที่ 2.11 การต่อสาย RS422 แบบ Simplex


2.3.3 RS-485

การเชื่อมต่อแบบ RS485 จะต่อกันแบบขนานทั้งระบบ วิธีการต่อแบบนี้ต้องมีการจัดอันดับความสำคัญของอุปกรณ์ที่ต่ออยู่ในระบบ คือ ให้มีอุปกรณ์ทำหน้าที่เป็นตัวแม่ (Master) 1 ตัว สำหรับทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการรับส่งข้อมูลเองทั้งหมด หรือเป็นเพียงการจัดลำดับการรับส่งให้กับอุปกรณ์ตัวอื่นๆ ส่วนตัวลูก (Slave) ในครั้งแรกต้องกำหนดให้เป็นการรับข้อมูลไว้ตลอดเวลา ตัวแม่จะทำหน้าที่ Scan ตัวลูกทีละตัว เพื่อตรวจสอบว่ามีข้อมูลที่ต้องการส่งหรือไม่ ถ้ามีต้องส่งถึงตัวใด แล้วตัวแม่จึงสั่งให้อุปกรณ์ตัวที่ระบุนั้นคอยรับข้อมูลโดยตรงเอง แล้วตัวแม่จะเปลี่ยนทิศทางมาเป็นรับข้อมูลเพื่อปล่อยสายสัญญาณให้ว่างเพื่อที่อุปกรณ์ทั้งสองตัวที่ได้รับอนุญาตจะได้รับส่งข้อมูลกันไป เมื่อทั้งคู่ทำการรับส่งข้อมูลกันเสร็จแล้ว ตัวลูกต้องส่งคำสั่งมาบอกตัวแม่ให้ทราบว่า เสร็จแล้ว เพื่อตัวแม่จะได้ Scan ตัวอื่นต่อไป



รูปที่ 2.12 การต่อสาย RS485 แบบขนาน

ต่อกันแบบ Point-to-Point วิธีนี้ใช้รับส่งข้อมูลระหว่างอุปกรณ์ 2 ตัว ใช้สายสัญญาณ 1 คู่ โดยอุปกรณ์ทั้ง 2 ตัวต้องควบคุมทิศทางให้เป็นทั้งรับและส่ง โดยการสื่อสารต้องมีข้อกำหนดการรับส่งข้อมูลด้วย ซึ่งอุปกรณ์ทั้ง 2 ตัวนี้ต้องผลัดกันรับผลัดกันส่งข้อมูล ไม่สามารถรับส่งในเวลาเดียวกันได้



รูปที่ 2.13 การต่อสาย RS485 แบบ Point -to-Point


เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

2.4 โพรโทคอล MODBUS

โพรโทคอล MODBUS เป็นโพรโทคอลเพื่อสื่อสารข้อมูลอินพุต/เอาต์พุตและรีจิสเตอร์ภายใน PLC ซึ่งถูกคิดค้นโดย Modicon (ปัจจุบันคือบริษัท Schneider Electric) โพรโทคอล MODBUS ได้เป็นที่ยอมรับกันอย่างกว้างขวางในการติดต่อสื่อสารที่เป็นแบบ Network Protocol อันเนื่องมาจาก MODBUS เป็นระบบเปิด, ไม่มีค่าใช้จ่าย, เชื่อมต่อและพัฒนาได้ง่าย พร้อมทั้งยังสามารถนำไปใช้งานในอุปกรณ์อื่นๆ เช่น Digital Power Meter, RTU (Remote Terminal Unit), Remote I/O, PLC เป็นต้น นอกจากนี้ MODBUS ยังสามารถรองรับและใช้งานร่วมกับ Application จำพวก SCADA และ HMI Software ได้อีกด้วย

โพรโทคอล MODBUS เป็นการสื่อสารข้อมูลในลักษณะ Master/Slave ซึ่งเป็นการสื่อสารจากอุปกรณ์แม่ (Master) เครื่องเดียว ส่วนใหญ่มักเป็นซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์แสดงผล HMI ไปยังอุปกรณ์ลูก (Slave) ได้หลาย ๆ เครื่อง โดยสามารถกำหนดหมายเลขอุปกรณ์ได้สูงสุด 255 เครื่อง โดยมีลักษณะการส่งข้อมูล 2 แบบ คือ ข้อมูลแบบแอสกี (ASCII) และข้อมูลแบบเลขฐานสอง (Binary) ในโพรโทคอล MODBUS ที่สื่อสารข้อมูลแบบ ASCII จะเรียก MODBUS ASCII และโพรโทคอล MODBUS ที่สื่อสารข้อมูลแบบเลขฐานสอง จะเรียก MODBUS RTU ทำให้มีความแตกต่างในการกำหนดค่าพอร์ตสื่อสาร

การรับส่งข้อมูลด้วยโพรโทคอล MODBUS สามารถเลือกได้ 2 โหมด คือ โหมด ASCII และโหมด RTU ซึ่งทั้ง 2 โหมดนี้มีความแตกต่างกันที่การกำหนดรูปแบบของชุดข้อมูลภายในเฟรม จะเลือกโหมดใดก็ได้แต่มีเงื่อนไขว่า อุปกรณ์ทุกตัวที่ต่อร่วมกันอยู่ในบัสหรือเครือข่ายเดียวกัน จะต้องตั้งให้เลือกใช้โหมดเดียวกันทั้งหมด




รูปที่ 2.14 การติดต่อสื่อสารแบบ Master/Slave

MODBUS จะบริการให้อุปกรณ์ติดต่อสื่อสารกันผ่าน Serial Port (RS-232/422/485) แต่ในปัจจุบันได้มีการพัฒนาให้อุปกรณ์สามารถติดต่อสื่อสารกับอุปกรณ์ที่อยู่บนเครือข่าย Ethernet ซึ่งอุปกรณ์ที่ใช้การสื่อสารแบบ MODBUS Protocol ส่วนใหญ่จะเป็น PLCs, DCSs, HMIs, Instruments อย่างไรก็ตาม MODBUS จำเป็นต้องมีอุปกรณ์จำพวก Gateway และ Bridge ในการติดต่อสื่อสารระหว่าง Serial Line กับ Ethernet

MODBUS TCP/IP

MODBUS TCP/IP ถูกพัฒนาขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำการสื่อสารแบบ Internet มาใช้กับอุปกรณ์จำพวก Ethernet Device ระยะในการใช้งานสำหรับการเดินสาย (สาย LAN) คือ 100 เมตร โดยสามารถขยายระยะในการสื่อสารได้โดยการใช้อุปกรณ์ Repeater หรือในระบบ LAN จะเรียกอุปกรณ์นี้ว่า Hub หรือ Switch ก็จะสามารถลากสายได้อีก 100 เมตร และยังสามารถต่อ Repeater ขยายระยะทางได้โดยไม่จำกัด ในการสื่อสารโดยทั่วไปมีความเร็ว 100,000,000 บิตต่อวินาที (100 Mbps) และเชื่อมต่ออุปกรณ์ได้ไม่จำกัดจำนวน



รูปที่ 2.15 MODBUS TCP/IP

MODBUS ASCII/RTU ที่จะติดต่อสื่อสารกับ MODBUS TCP เพื่อให้ใช้งานในเครือข่าย Ethernet จะใช้ Gateway ติดต่อและแปลงรูปแบบการสื่อสารข้อมูล โดยการสื่อสารของ MODBUS RTU/ASCII จะเป็นการสื่อสารผ่านทาง RS-232/422/485 นั้นจะถูก Gateway แปลงให้เป็น MODBUS TCP เพื่อใช้ในการติดต่อสื่อสารในเครือข่าย Ethernet ต่อไป

2.5 เซนเซอร์


ปัจจุบันงานทางด้านอุตสาหกรรมเกือบทุกประเภทมักมีเซนเซอร์เข้าไปเกี่ยวข้องอยู่ด้วยกันเสมอ ทั้งนี้เพื่อให้ระบบหรือกระบวนการเหล่านั้นทำงานเป็นแบบอัตโนมัติมากขึ้น โดยทั้งนี้หากเปรียบเทียบให้วงจรควบคุม หรือคอนโทรลเลอร์แบบต่างๆ (ที่ใช้ไมโครโปรเซสเซอร์) เป็นสมองคอยสั่งงาน เซนเซอร์ก็เปรียบเสมือนประสาทสัมผัส (ตา , หู , จมูก , ลิ้น , สัมผัส) ที่จะคอยรับข้อมูลเพื่อส่งให้สมองอีกทีหนึ่ง

กล่าวโดยสรุป เซนเซอร์ ก็คืออุปกรณ์ที่ใช้ในการตรวจจับค่าทางฟิสิกส์และกายภาพต่างๆ เช่น ความร้อน แสงสี เสียง ระยะทาง การเคลื่อนที่ ฯลฯ แล้วเปลี่ยนให้อยู่ในรูปของสัญญาณที่สอดคล้องหรืออุปกรณ์ควบคุมสามารถตอบสนองได้

โดยเซนเซอร์ที่ใช้ในโรงงานฉบับนี้จะใช้เซนเซอร์แบบเซนเซอร์ที่ใช้แสงตรวจจับการทำงาน (Optical or Photoelectric) เซนเซอร์แบบนี้โดยส่วนใหญ่แล้วจะใช้แสงอินฟราเรดตรวจจับการทำงาน ออปติคเซนเซอร์สามารถแบ่งออกได้ 3 ประเภทด้วยกัน คือ

1. แบบแยกตัวส่ง-รับสัญญาณ (Throu-Beam type)

เซนเซอร์แบบนี้จะแยกตัวส่งและตัวรับสัญญาณออกจากกัน ตัวส่งสัญญาณโดยส่วนมากแล้วจะใช้ LED (Light Emitting Diode) เป็นตัวกำเนิดสัญญาณแสงและตัวรับสัญญาณจะใช้ Photo transistor ในภาวะปกติตัวส่งสัญญาณและตัวรับสัญญาณจะอยู่ตรงกัน และหากมีชิ้นงานตัดผ่านแสง ตัวรับสัญญาณก็จะส่งสัญญาณไฟออกสู่ภายนอก เซนเซอร์ประเภทนี้ระยะทางที่ใช้ในการตรวจจับจะสูงกว่าประเภทอื่น




รูปที่ 2.16 เซนเซอร์ที่ใช้แสงตรวจจับการทำงานแบบแยกตัวส่ง-รับสัญญาณ

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

2. แบบใช้แผ่นสะท้อนแสง (Retro reflective type)


เซนเซอร์แบบนี้จะรวมตัวรับและตัวส่งสัญญาณไว้ในตัวเดียวกัน แล้วใช้แผ่นสะท้อนแสงเป็นอุปกรณ์ ช่วยในการสะท้อนแสง ในสภาวะปกติตัวรับสัญญาณแสงจะไม่ส่งสัญญาณไฟฟ้าออกภายนอก เว้นแต่จะมีชิ้นงานตัดผ่านแสง



รูปที่ 2.17 เซนเซอร์ที่ใช้แสงตรวจจับการทำงานแบบใช้แผ่นสะท้อนแสง

3. แบบใช้ชิ้นงานสะท้อนแสง (Diffuse reflective type)

เซนเซอร์ประเภทนี้จะรวมตัวส่งและตัวรับสัญญาณไว้ในตัวเดียวกันแล้วใช้ชิ้นงานเป็นตัวสะท้อนแสงกลับ ระยะทางที่ใช้ในการตรวจจับจะน้อยกว่าทั้งสองแบบที่กล่าวมา โดยทั้งนี้ขึ้นอยู่กับพื้นผิวและสีของชิ้นงานเป็นสำคัญ



รูปที่ 2.18 เซนเซอร์ที่ใช้แสงตรวจจับการทำงานแบบใช้ชิ้นงานสะท้อนแสง

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

บทที่ 3

ขั้นตอนการดำเนินงาน


3.1 ขั้นตอนการดำเนินงาน

ในขั้นตอนของการดำเนินงานนั้นได้วางแผนเป็นลำดับดังนี้


1. ศึกษารูปแบบการทำงานของระบบอัตโนมัติที่ทางบริษัทได้มีการใช้งานจริง พร้อมออกแบบโครงสร้างของระบบอัตโนมัติแบบจำลองภายในโปรแกรม SolidWorks
2. จัดเตรียมอุปกรณ์ที่ใช้ในระบบอัตโนมัติที่ได้ออกแบบไว้ พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ภายในระบบ
3. ออกแบบวงจรทางไฟฟ้าที่ใช้สำหรับอุปกรณ์ต่างๆภายในระบบ พร้อมติดตั้งระบบไฟฟ้าภายในระบบ
4. เขียนโปรแกรมเพื่อควบคุมแขนกลแบบสกราราของทางบริษัท ให้ใช้งานได้ในรูปแบบที่เหมาะสมกับงานที่ต้องการ
5. เขียนโปรแกรม PLC (Programmable Logic Controller) เพื่อลำดับขั้นตอนการทำงานก่อน-หลัง ของระบบอัตโนมัติ
6. เขียนโปรแกรม HMI (Human Machine Interface) เพื่อแสดงการทำงานของระบบ

3.2 การออกแบบโครงสร้าง

การออกแบบโครงสร้างของระบบอัตโนมัตินั้นต้องพิจารณาถึงระบบที่ต้องการที่สนใจ โดยในโครงงานนี้ได้สนใจที่จะทำเครื่องยิงสกรูประกอบชิ้นงานอัตโนมัติ ซึ่งขนาดของเครื่องนี้จะอ้างอิงจากขนาดมาตรฐานที่ใช้ในสายการผลิตของทางบริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ที่ใช้อยู่แล้ว เพื่อที่จะได้ขนาดที่ตรงตามมาตรฐานของทางบริษัท การออกแบบจะคำนึงถึงอุปกรณ์ที่จำเป็นต่อระบบเพื่อที่จะติดตั้งให้ได้ในพื้นที่ที่เหมาะสม ซึ่งจะใช้โปรแกรม SolidWorks ออกแบบและจำลองการติดตั้งของอุปกรณ์ภายในระบบเพื่อดูว่าเมื่อติดตั้งอุปกรณ์แต่ละชิ้นแล้วมีความเหมาะสมหรือไม่



รูปที่ 3.1 โครงสร้างของเครื่องยิงสกรูประกอบชิ้นงานอัตโนมัติในโปรแกรม SolidWorks ในมุมมอง Isometric



รูปที่ 3.2 โครงสร้างของเครื่องยิงสกรูประกอบชิ้นงานอัตโนมัติในโปรแกรม SolidWorks ในมุมมอง Front View

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

3.3 ขั้นตอนการจัดเตรียมอุปกรณ์

ในข้อตอนนี้จะเลือกอุปกรณ์ที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับงานตามที่ได้ออกแบบไว้

3.3.1 แขนกลแบบสการา (SCARA Robot)

คุณสมบัติ

1. เป็นแขนกลที่มีแนวการเคลื่อนแบบ 4 แกน ได้แก่ แกน X , แกน Y , แกน Z และแกน RZ
2. มีความแม่นยำสูง เหมาะต่อการใช้งานประเภทประกอบชิ้นงานอิเล็กทรอนิกส์
3. มีความรวดเร็วในการทำงาน




รูปที่ 3.3 แขนกลแบบสการา (SCARA Robot)

3.3.2 PLC (Programmable Logic Controller) รุ่น DELTA PLC DPV60ES2

คุณสมบัติ

1. มีขนาดของอินพุต (Input) ทั้งหมด 36 อินพุต
2. มีขนาดของเอาต์พุต (Output) ทั้งหมด 24 เอาต์พุต
3. มีพอร์ตสื่อสารข้อมูลแบบมาตรฐาน RS-232 , RS-485

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



รูปที่ 3.4 DELTA PLC DPV60ES2 36DI/24DO

3.3.3 Touch Panel HMI รุ่น DOP-B07E415

คุณสมบัติ

1. ขนาดจอ 7 นิ้ว Touch screen
2. มีพอร์ตสื่อสารข้อมูลแบบมาตรฐาน RS-232 , RS-422 , RS-485
3. สามารถ Transfer/Download ข้อมูลผ่าน RS-232 , USB , Ethernet



รูปที่ 3.5 Touch Panel HMI รุ่น DOP-B07E415

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

3.3.4 Power Supply รุ่น EOE 1201002

คุณสมบัติ

1. แปลงไฟฟ้าจาก 220 VAC เป็น 24 VDC 120W
2. มีระบบป้องกัน Overload



รูปที่ 3.6 Power Supplies รุ่น EOE 1201002

3.3.5 SCARA Controller รุ่น ASDA-MS

คุณสมบัติ

1. ใช้ควบคุมมอเตอร์แบบ Servo ได้สูงสุดถึง 10 แกนการเคลื่อนที่

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



รูปที่ 3.7 SCARA Controller รุ่น ASDA-MS

3.3.6 ชุด Screw Driver และ Driver Controller ยี่ห้อ HIOS

คุณสมบัติ

1. Screw Driver รุ่น BLFQ-5000
2. Driver Controller รุ่น BLT-AY-61
3. มีฟังก์ชันการทำงาน พอร์ตอินพุต (Input) ทั้งหมด 4 ฟังก์ชัน
 - 3.1 REV Input : สั่งให้ Screw Driver หมุนทวนเข็มนาฬิกา หรือหมุนย้อนกลับ
 - 3.2 2WS Input : ฟังก์ชันควบคุมความเร็วการหมุนของ Screw Driver
 - 3.3 RESET Input : หยุดการทำงานของ Screw Driver
 - 3.4 FOR Input : สั่งให้ Screw Driver หมุนตามเข็มนาฬิกา หรือหมุนเดินหน้า
4. มีฟังก์ชันการทำงาน พอร์ตเอาต์พุต (Output) ทั้งหมด 1 ฟังก์ชัน
 - 4.1 FINISH Output : ส่งค่าทอร์ก (Torque) ของ Screw Driver กลับ เมื่อขันสกรูแล้ว
ได้ค่าทอร์ก (Torque) ตามที่กำหนดไว้
5. ความเร็วของการหมุนของ Screw Driver อยู่ในช่วง 115 r.p.m – 320 r.p.m
6. ค่าทอร์ก (Torque) อยู่ในช่วง 0.3 N·m – 1 N·m

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



รูปที่ 3.8 ชุด Screw Driver และ Driver Controller ของยี่ห้อ HIOS

3.3.7 Screw Feeder ยี่ห้อ OHTAKE รุ่น OM-26

คุณสมบัติ

1. สามารถบรรจุสกรูได้ในขนาด 2.0 mm – 6.0 mm , ความยาวมากกว่า 2.5 mm ขึ้นไป




รูปที่ 3.9 Screw Feeder ยี่ห้อ OHTAKE รุ่น OM-26

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

3.3.8 Vacuum ยี่ห้อ SMC รุ่น ZL112

คุณสมบัติ

1. ความดันสูงสุดในการดูด -84 kPa
2. ความดันมาตรฐาน 0.4 Mpa
3. ความดันสูงสุดในการทำงาน 0.7 Mpa



รูปที่ 3.10 Vacuum ยี่ห้อ SMC รุ่น ZL112

3.3.9 Tower Light ยี่ห้อ Tend รุ่น TPTS5-7

คุณสมบัติ

1. มีการแสดงสัญญาณไฟการทำงานทั้งหมด 3 สี ได้แก่ สีเขียว สีส้ม และสีแดง
2. มีฟังก์ชันการทำงาน 2 สถานะ ได้แก่ สัญญาณไฟติดต่อเนื่อง และสัญญาณไฟกระพริบ
3. มีฟังก์ชันการเตือนด้วยเสียง

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



รูปที่ 3.11 Tower Light ยี่ห้อ Tend รุ่น TPTS5-7

3.3.10 Safety Light Curtain ยี่ห้อ OMRON รุ่น F3SJ-E

คุณสมบัติ

1. เป็นเซนเซอร์ที่ใช้แสงในการตรวจจับการทำงาน ชนิด Thru-Beam
2. ระยะของการทำงานอยู่ในช่วง 0.2 m – 7 m
3. ความสามารถในการตรวจจับอยู่ที่ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 25 mm
4. ง่ายต่อการติดตั้ง

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



รูปที่ 3.12 Safety Light Curtain ยี่ห้อ OMRON รุ่น F3SJ-E


3.4 ขั้นตอนการออกแบบวงจรไฟฟ้า

ในขั้นตอนการออกแบบไฟฟ้า รวมไปถึงการกำหนดอินพุต-เอาต์พุต (I/O) ของระบบ จะทำการศึกษาการต่อวงจรไฟฟ้าของแต่ละอุปกรณ์จากคู่มือการใช้งาน (Manual) อย่างละเอียด เพื่อให้ทราบถึงการทำงานของแต่ละอุปกรณ์ จากการศึกษาจะสามารถออกแบบวงจรไฟฟ้าของทั้งระบบ รวมไปถึงการกำหนดอินพุต-เอาต์พุต (I/O) จะแบ่งได้ 3 วงจร ได้แก่


1. วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ (220 VAC) สำหรับอุปกรณ์ที่ต้องการไฟฟ้าขนาด 220 VAC
2. วงจรไฟฟ้ากระแสตรง (24 VDC) สำหรับอุปกรณ์ที่ต้องการไฟฟ้าขนาด 24 VDC
3. อินพุต-เอาต์พุตของ PLC

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ในโครงการฉบับนี้จะแสดงการออกแบบวงจรไฟฟ้าของทั้งระบบโดยใช้โปรแกรม Microsoft VISIO สามารถแสดงได้ ดังนี้




รูปที่ 3.13 วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ (220 VAC)




รูปที่ 3.14 วงจรไฟฟ้ากระแสตรง (24 VDC)

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



รูปที่ 3.15 วงจรไฟฟ้ากระแสตรง (24 VDC) (ต่อ)



รูปที่ 3.16 อินพุต-เอาต์พุตของ PLC

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

3.5 ขั้นตอนการเขียนโปรแกรมควบคุมแขนกลแบบสการา (SCARA Robot)

ในขั้นตอนการเขียนโปรแกรมเพื่อควบคุมแขนกลแบบสการา (SCARA Robot) ให้เคลื่อนที่ไปยังตำแหน่งต่างๆ จำเป็นต้องทราบถึงลักษณะของงานที่สนใจ และตำแหน่งต่างๆแขนกลต้องเคลื่อนที่ไปเพื่อทำงาน งานที่ได้รับมอบหมายในโครงการฉบับนี้เป็นงานประกอบชิ้นงานโดยการยิงสกรู ซึ่งมีการยิงสกรูทั้งหมด 8 จุดรวมกับแขนกลต้องเคลื่อนที่ไปหยิบสกรูอีก 1 จุด เมื่อทราบถึงการทำงานของระบบแล้ว จึงมาเขียนโปรแกรมเพื่อควบคุมการทำงานนี้ โดยการเขียนโปรแกรมควบคุมจะใช้โปรแกรมที่มีชื่อว่า DROEII ซึ่งเป็นโปรแกรมเฉพาะของทางบริษัท เดลต้า อิเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)




รูปที่ 3.17 โปรแกรม DROEII




รูปที่ 3.18 หน้าต่างเมื่อเปิดโปรแกรม DROEII

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



รูปที่ 3.19 การกำหนดจุดการเคลื่อนที่ของโปรแกรม DROEII



รูปที่ 3.20 การเขียนโปรแกรมเพื่อควบคุมการเคลื่อนที่ของแขนกล

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

3.6 ขั้นตอนการเขียนโปรแกรม PLC

ในขั้นตอนการเขียนโปรแกรม PLC จะเป็นการเขียนโปรแกรมเพื่อลำดับขั้นตอนการทำงานของทั้งระบบ เมื่อทำการกำหนดอินพุต-เอาต์พุตที่ต่อกับ PLC เรียบร้อยแล้ว จะนำอินพุต-เอาต์พุตที่ได้กำหนดไว้มาเขียนลำดับการทำงานก่อน-หลัง โดยโปรแกรมที่ใช้เขียนจะมีชื่อว่า ISP Soft 3.02 ภาษาที่ใช้เขียนจะเป็นภาษาแลดเดอร์ ในการโหลดโปรแกรมที่เขียนเสร็จเรียบร้อยแล้วลง PLC จะใช้โปรแกรมที่มีชื่อว่า COMMGR ในการเชื่อมต่อระหว่างคอมพิวเตอร์กับ PLC ซึ่งทั้งสองโปรแกรมเป็นโปรแกรมเฉพาะของทางบริษัท เดลต้า อิเล็คโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)




รูปที่ 3.21 โปรแกรม ISP Soft 3.02




รูปที่ 3.22 โปรแกรม COMMGR

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้




รูปที่ 3.23 หน้าต่างเมื่อเปิดโปรแกรม ISP Soft 3.02



รูปที่ 3.24 การเขียนโปรแกรม PLC


เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



รูปที่ 3.25 การเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์กับ PLC ด้วยโปรแกรม COMMGR


3.7 ขั้นตอนการเขียนโปรแกรม HMI

ในขั้นตอนการเขียนโปรแกรม HMI เพื่อแสดงการทำงานของระบบ โดยโปรแกรมที่ใช้เขียนจะมีชื่อว่า DOPSoft2.00.05 ซึ่งเป็นโปรแกรมเฉพาะของทางบริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)



รูปที่ 3.26 โปรแกรม DOPSoft2.00.05

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



รูปที่ 3.27 หน้าต่างเมื่อเปิดโปรแกรม DOPSoft2.00.05



รูปที่ 3.28 การออกแบบการแสดงผล HMI

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

บทที่ 4

ผลการดำเนินงาน

4.1 ผลการติดตั้งโครงสร้างของเครื่องประกอบชิ้นงานอัตโนมัติ

จากการดำเนินงานในการออกแบบโครงสร้างแบบจำลอง พร้อมอุปกรณ์ต่างๆที่จำเป็นต่อระบบอัตโนมัติภายในโปรแกรม SolidWorks เมื่อได้แบบตามที่ต้องการแล้วจึงดำเนินการประกอบชิ้นงานจริง


โดยการประกอบโครงสร้างและติดตั้งอุปกรณ์นี้จะนำโครงสร้างของเครื่องเก่ามาใช้เป็นโครงสร้างในการดำเนินงานในครั้งนี้เพื่อให้ได้ขนาดของตัวเครื่องตามมาตรฐานของทางบริษัท รูปแบบของเครื่องเก่าเป็นเครื่องหยอดกาวลงบนชิ้นงาน ซึ่งจะทำการเปลี่ยนจากเครื่องหยอดกาวเป็นเครื่องยิงสกรูประกอบชิ้นงานอัตโนมัติ โดยจะทำการนำอุปกรณ์ในเครื่องเก่าออกทั้งหมดจากนั้นติดตั้งอุปกรณ์ใหม่ลงไปทั้งหมด



รูปที่ 4.1 โครงสร้างของเครื่องเก่า

ผลของการดำเนินงานติดตั้งโครงสร้างและติดตั้งอุปกรณ์ที่จำเป็นในครั้งนี้ เป็นไปตามแบบที่ออกแบบจำลองไว้ในโปรแกรม SolidWorks ได้ระยะที่เหมาะสม โครงสร้างมีความแข็งแรง และมีขนาดที่เป็นไปตามมาตรฐานของทางบริษัท

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



รูปที่ 4.2 โครงสร้างเครื่องยิงสกรูอัตโนมัติที่ติดตั้งอุปกรณ์ครบ

4.2 ผลการติดตั้งระบบไฟฟ้าภายในระบบ

เมื่อติดตั้งอุปกรณ์ภายในระบบเสร็จเรียบร้อยแล้ว จากนั้นก็ดำเนินการในการติดตั้งระบบไฟฟ้าให้แก่ระบบ โดยจะติดตั้งตามที่ได้ออกแบบไว้ภายในโปรแกรม Microsoft VISIO

ได้ผลว่า เมื่อติดตั้งระบบไฟฟ้าเสร็จเรียบร้อยแล้ว ก็ได้ทำการทดสอบการทำงานของอุปกรณ์ โดยการจ่ายไฟฟ้าให้แก่ระบบ พบว่าอุปกรณ์ภายในระบบสามารถทำงานได้ตามปกติ ทำงานได้อย่างสมบูรณ์




รูปที่ 4.3 การติดตั้งวงจรไฟฟ้าภายในระบบเสร็จสมบูรณ์



รูปที่ 4.4 วงจรไฟฟ้าในส่วนของไฟฟ้ากระแสสลับ

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้




รูปที่ 4.5 วงจรไฟฟ้าในส่วนของเทอมินอลไฟฟ้ากระแสตรง



รูปที่ 4.6 วงจรไฟฟ้าในส่วนของอินพุต-เอาต์พุตของ PLC

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



รูปที่ 4.7 ทดสอบการทำงานของระบบไฟฟ้าภายในระบบ

4.3 ผลของการเขียนโปรแกรมเพื่อควบคุมระบบ

จากขั้นตอนการดำเนินงานการเขียนโปรแกรมเพื่อควบคุมการทำงานของระบบจะให้ทั้งหมด 3 โปรแกรม ได้แก่ 1. DROEII โปรแกรมควบคุมการทำงานของแขนกลแบบสการา , 2. ISPSOft3.02 โปรแกรม PLC และ 3. DOPSOft2.00.05 โปรแกรม HMI เมื่อเขียนโปรแกรมเสร็จเรียบร้อยแล้วได้ทำการจำลองการใช้งานของโปรแกรม (Simulation) ก่อนที่จะให้ระบบทำงานจริง

ผลของการเขียนโปรแกรมของทั้ง 3 โปรแกรม โปรแกรมสามารถทำงานได้อย่างสมบูรณ์ สามารถควบคุมการทำงานของระบบได้รวมไปถึงการลำดับขั้นตอนการทำงานได้อย่างสมบูรณ์ มีการแสดงผลผ่านจอได้ตามที่ต้องการ มีการแจ้งเตือนผ่านหน้าจอเมื่อระบบเกิดปัญหาการทำงานได้อย่างสมบูรณ์ ทั้ง 3 โปรแกรมสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

บทที่ 5

สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ

5.1 บทวิจารณ์และสรุปผลการดำเนินงาน

จากการดำเนินงานตามขั้นตอนที่ได้กล่าวมาในส่วนของ การออกแบบโครงสร้างและการติดตั้งอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่จำเป็นต่อการทำงานเข้าสู่เครื่องยิงสกรูประกอบชิ้นงานอัตโนมัติ ในขั้นตอนนี้สามารถติดตั้งเสร็จสมบูรณ์ มีขนาดและระยะของการวางอุปกรณ์ต่างๆ เป็นไปตามแบบที่ได้ทำการออกแบบแบบจำลอง โดยใช้โปรแกรม SolidWorks และมีขนาดเป็นไปตามมาตรฐานของทางบริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เนื่องจากได้ทำการออกแบบและวัดขนาดจากเครื่องจริง ซึ่งเป็นโครงสร้างเก่าที่ไม่ได้ใช้งานแล้ว ส่วนในเรื่องของขนาดอุปกรณ์ได้ทำการศึกษาจากคู่มือการใช้งาน (Manual) จากข้อมูลในอินเทอร์เน็ตของแต่ละบริษัทนั้นๆ ทำให้ทราบถึงขนาดที่แท้จริงของตัวอุปกรณ์ ทำให้สามารถออกแบบและจัดวางอุปกรณ์ได้ระยะที่แม่นยำมากยิ่งขึ้น ในขั้นตอนการออกแบบโครงสร้างและการติดตั้งอุปกรณ์มีการดำเนินงานที่รวดเร็วมาก เนื่องจากได้รับการสนับสนุนจากทางบริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ในเรื่องของการจัดหาโครงสร้างและอุปกรณ์ที่รวดเร็ว จึงไม่เสียเวลาในการจัดเตรียมอุปกรณ์มากนัก

ในส่วนของ การติดตั้งวงจรไฟฟ้าให้แก่ระบบและทดสอบการใช้งานของอุปกรณ์ต่างๆ ในขั้นตอนนี้ระบบไฟฟ้าภายในระบบสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สมบูรณ์ ไม่เกิดความเสียหายของอุปกรณ์ มีการเก็บสายไฟเรียบร้อย รูปแบบการติดตั้งวงจรเป็นไปตามที่ได้ออกแบบไว้ในโปรแกรม Microsoft VISIO การทำงานของอุปกรณ์ต่างๆ สามารถใช้งานได้ตามปกติ ไม่เกิดการชำรุดของตัวอุปกรณ์ ในขั้นตอนนี้ต้องใช้ประสบการณ์ในการทำงานอยู่บ้าง เนื่องจากอุปกรณ์บางตัวเป็นอุปกรณ์เฉพาะของทางบริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ทำให้เกิดมีการพบเจอปัญหาอยู่เป็นระยะๆ โดยในขั้นตอนการแก้ปัญหาจะเริ่มจากการศึกษาคู่มือการใช้งาน (Manual) อย่างละเอียด แต่หากเมื่อศึกษาแล้วยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ ขั้นต่อมาคือการปรึกษาวิศวกรที่เลี้ยงของทางบริษัท เพื่อเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหา ซึ่งวิศวกรที่เลี้ยงของทางบริษัทได้ให้คำปรึกษาอย่างดี ทำให้ปัญหาต่างๆ ผ่านไปได้ด้วยดี

ในส่วนของ การเขียนโปรแกรมเพื่อควบคุมการทำงานและทดสอบการใช้งานจริงของเครื่องยิงสกรูประกอบชิ้นงานอัตโนมัติ ในขั้นตอนนี้ของการเขียนโปรแกรมและทดสอบการทำงานนี้ ระบบสามารถลำดับขั้นตอนในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถประกอบชิ้นงานได้อย่างรวดเร็วและเป็นไปตามที่คาดหวังไว้ในตอนต้น ระบบมีการแสดงผลการทำงานผ่านหน้าจอได้อย่างดี มีสัญญาณเตือนเมื่อเกิดปัญหา ระหว่างการทำงานอย่างชัดเจน ระบบรักษาความปลอดภัย (Safety System) สามารถทำงานได้อย่างมี

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ประสิทธิภาพ สามารถหยุดการทำงานโดยทันทีเมื่อผู้ใช้งานเข้าสู่พื้นที่ที่จะได้รับอันตราย โดยรวมแล้วระบบสามารถทำงานได้อย่างอัตโนมัติและประสิทธิภาพของการทำงานเป็นไปตามที่ต้องการ

5.2 ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน

1. เนื่องจากโครงการที่ได้รับมอบหมาย เป็นโครงการที่ค่อนข้างเฉพาะทาง ต้องอาศัยประสบการณ์การทำงานอยู่บ้าง จึงทำให้ไม่ค่อยจะเข้าใจถึงระบบ
2. ในการเลือกอุปกรณ์ไม่ทราบถึงความต้องการของความสามารถของอุปกรณ์ที่เหมาะสมต่อการใช้งานจริง
3. ในบางอุปกรณ์ต้องทำขึ้นเอง เช่น อุปกรณ์ยึดจับชิ้นงาน ไม่สามารถทำด้วยเองได้
4. การติดตั้งวงจรไฟฟ้าของระบบมีบางอุปกรณ์เป็นอุปกรณ์เฉพาะของทางบริษัท โดยจะมีฟังก์ชันเฉพาะ ทำให้ไม่เข้าใจในการวงจรมากนัก
5. กำหนดอินพุต-เอาต์พุตของระบบไม่เพียงพอต่อการใช้งานจริง
6. เมื่อติดตั้งแขนกลแบบสกรูแล้วทดสอบการทำงาน ระบบมีการแจ้งเตือนข้อผิดพลาด (Error) ไม่สามารถแก้ปัญหาเองได้
7. ในขั้นตอนของการเขียนโปรแกรม เมื่อจำนวนของโปรแกรมนั้นมีจำนวนมาก เวลาทำการโหลดโปรแกรมลงระบบ บ้างครั้งอาจเกิดข้อผิดพลาดขึ้น หรือโปรแกรมค้างชั่วคราว
8. เมื่อทดสอบการทำงานจริง หากเกิดข้อผิดพลาดระหว่างการทำงาน เช่น ยิงสกรูไม่ตรงจุด อาจทำให้ตัวชิ้นงานเกิดความเสียหาย และตำแหน่งของแขนกลที่ได้ตั้งค่าไว้จะเกิดการเคลื่อนตำแหน่ง

5.3 แนวทางการแก้ไข

1. ทำความเข้าใจและศึกษาขอบเขตการทำงานของโครงการที่ได้รับมอบหมายอย่างละเอียด โดยได้ทำความเข้าใจถึงขอบเขตการทำงานกับทางบริษัท รวมทั้งวิศวกรที่เลี้ยงได้ให้คำปรึกษาอย่างละเอียด พร้อมกับพาเดินเข้าไปดูการทำงานจริงในสายการผลิตในโรงงาน ทำให้เห็นภาพรวมของโครงการมากยิ่งขึ้น
2. ศึกษาการทำงานของระบบอย่างละเอียด ว่าระบบที่ทำเป็นระบบอะไร ประเภทของงานที่ทำเป็นแบบไหน ศึกษาถึงตัวชิ้นงานว่าประกอบโดยการยิงสกรูทั้งหมดกี่จุด ค่าของทอร์ก (Torque) เท่าไรที่เหมาะสม รวมถึงศึกษาจากเครื่องที่มีการใช้งานอยู่จริง
3. นำไฟล์ที่ได้ออกแบบไว้ในโปรแกรม SolidWorks พร้อมทั้งขนาดที่ต้องการ แจ้งความต้องการให้แก่วิศวกรที่เลี้ยง ในการจัดทำตัวอุปกรณ์ขึ้น
4. ศึกษาจากคู่มือการใช้งาน (Manual) ในขั้นต้น หากแก้ปัญหาไม่ได้ก็ปรึกษาวิศวกรที่เลี้ยง

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

5. ทำการต่อสายไฟเพิ่มเติมจากที่ได้ออกแบบไว้ ทำให้ได้อินพุต-เอาต์พุตตามที่ต้องการ
6. ศึกษาโค้ดของข้อผิดพลาดนั้นจากคู่มือการใช้งาน (Manual) จากนั้นแก้ปัญหาตามคู่มือนั้น
7. ทำการบันทึกโปรแกรมที่เขียนไว้ จากนั้นปิด-เปิด โปรแกรมเพื่อทำการใช้งานใหม่
8. ต้องทำการบันทึกตำแหน่งของจุดแต่ละจุดใหม่ในโปรแกรม



เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

เอกสารอ้างอิง

- [1] “Automation Industrial” เข้าถึงได้จาก : <http://www.thailandindustrialtoday.com/> (วันที่สืบค้นข้อมูล : 15 สิงหาคม 2559)
- [2] “Industrial Robot type” เข้าถึงได้จาก : <http://www.engineer007.com/index.php?lite=article&qid=507474> (วันที่สืบค้นข้อมูล : 15 สิงหาคม 2559)
- [3] “Robotic Arm” เข้าถึงได้จาก : https://en.wikipedia.org/wiki/Robotic_arm (วันที่สืบค้นข้อมูล : 15 สิงหาคม 2559)
- [4] “Industrial Robot : What are the different type?” เข้าถึงได้จาก : <http://blog.robotiq.com/bid/63528/What-are-the-different-types-of-industrial-robots> (วันที่สืบค้นข้อมูล : 15 สิงหาคม 2559)
- [5] “Programmable logic controller” เข้าถึงได้จาก : https://en.wikipedia.org/wiki/Programmable_logic_controller (วันที่สืบค้นข้อมูล : 16 สิงหาคม 2559)
- [6] “Programmable logic controller (PLC)” เข้าถึงได้จาก : http://mte.kmutt.ac.th/elearning/Plc/unit_2.htm (วันที่สืบค้นข้อมูล : 16 สิงหาคม 2559)
- [7] “Engineering Essentials: What is a Programmable logic controller?” เข้าถึงได้จาก : <http://machinedesign.com/engineering-essentials/engineering-essentials-what-programmable-logic-controller> (วันที่สืบค้นข้อมูล : 16 สิงหาคม 2559)
- [8] “RS-422 and RS-485 Standards Overview and System” เข้าถึงได้จาก : <http://automationreview.blogspot.com/2013/10/rs-422-and-rs-485-standards-overview.html> (วันที่สืบค้นข้อมูล : 17 สิงหาคม 2559)
- [9] “RS-232,RS-422,RS-485 Serial Communication General Concepts” เข้าถึงได้จาก : <http://www.ni.com/white-paper/11390/en/> (วันที่สืบค้นข้อมูล : 17 สิงหาคม 2559)
- [10] “PLC Protocol : MODBUS Protocol” เข้าถึงได้จาก : <https://riverplusblog.com/2011/08/18/plc-protocol-การสื่อสารแบบ-modbus-protocol/> (วันที่สืบค้นข้อมูล : 17 สิงหาคม 2559)
- [11] “Sensor” เข้าถึงได้จาก : <https://www.scribd.com/doc/113486244/> (วันที่สืบค้นข้อมูล : 18 สิงหาคม 2559)

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

- [12] “Fundamentals of Photoelectric Sensors” เข้าถึงได้จาก: <http://www.automation.com/library/articles-white-papers/sensors-sensing-technologies/fundamentals-of-photoelectric-sensor> (วันที่สืบค้นข้อมูล : 18 สิงหาคม 2559)



เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาคผนวก ก

คู่มือการใช้งานเครื่องยิงสกรูประกอบชิ้นงานอัตโนมัติ




รูปที่ ก.1 เครื่องยิงสกรูประกอบชิ้นงานอัตโนมัติ

เครื่องยิงสกรูประกอบชิ้นงานอัตโนมัติ เป็นเครื่องประกอบชิ้นงานโดยใช้แขนกลสกรู (SCARA Robot) เป็นกลไกหลักในการประกอบชิ้นงาน ชิ้นงานที่ทำมาประกอบจะเป็นชิ้นงานผลิตภัณฑ์ของทาง บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โมเดลรุ่น TPSN-600AP ซึ่งจะเป็นมีการยิงสกรูเพื่อประกอบทั้งหมด 8 จุด ด้วยกัน

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้


ขนาดของเครื่องยิงสกรูประกอบชิ้นงานอัตโนมัติ



รูปที่ ก.2 ขนาดของเครื่องยิงสกรูประกอบชิ้นงานอัตโนมัติ

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้


อุปกรณ์ภายในตัวเครื่อง



รูปที่ ก.3 ตำแหน่งของอุปกรณ์ภายในเครื่อง

1. Tower Light ยี่ห้อ Tend รุ่น TPTS5-7
2. SCARA Robot ยี่ห้อ DELTA
3. Safety Light Curtain ยี่ห้อ OMRON รุ่น F3SJ-E
4. Vacuum ยี่ห้อ SMC รุ่น ZL112
5. Driver Controller ยี่ห้อ HIOS รุ่น BLT-AY-61
6. Start Switch
7. แผงวงจรควบคุมการเปิด-ปิดเครื่อง
8. SCARA Controller รุ่น ASDA-MS (อยู่ด้านหลังตู้ควบคุม)
9. Touch Panel HMI รุ่น DOP-B07E415
10. Screw Driver ยี่ห้อ HIOS รุ่น BLFQ-5000
11. Screw Feeder ยี่ห้อ OHTAKE รุ่น OM-26
12. ชิงงาน TPSN-600AP
13. ตู้ควบคุม

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



รูปที่ ก.4 อุปกรณ์ภายในตู้ควบคุม

1. ON Switch (สำหรับเปิดเครื่อง)
2. OFF Switch (สำหรับเปิดเครื่อง)
3. Emergency Stop (ปุ่มหยุดการทำงานฉุกเฉิน)
4. ไฟแสดงการทำงานของเครื่อง
5. พัดลมระบบความร้อนภายในตู้ควบคุม
6. Breaker 220VAV
7. Magnetic Contactor
8. PLC ยี่ห้อ DELTA รุ่น DPV60ES2
9. Terminal
10. Relay
11. Power Supply ยี่ห้อ DELTA รุ่น EOE 1201002


เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

หน้าตาการแสดงผลบนจอแสดงการทำงาน (Touch Panel HMI)

บนหน้าจอกการทำงานของจอแสดงการทำงาน (Touch Panel HMI) จะประกอบด้วย 4 ฟังก์ชัน ดังนี้

1. HOME

เป็นหน้าจอหลักเมื่อเปิดการทำงานของเครื่อง โดยจะแสดงดังรูปที่ ก.5




รูปที่ ก.5 หน้าต่าง HOME

2. SCARA

เป็นฟังก์ชันการควบคุมการทำงาน หรือควบคุมตำแหน่งของแขนกลสการา (SCARA Robot) แบบปรับมือ (Manual Mode) โดยสามารถควบคุมได้ทั้งแบบ JOG Mode หรือการควบคุมแต่ละจุดหมด

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

แกนกล (Joint) และแบบ Cartesian Mode หรือการควบคุมการเคลื่อนที่บนแกน X , Y , Z และ RZ ดังรูปที่ ก.6




รูปที่ ก.6 หน้าต่าง SCARA MODE

3. PROJECT

เป็นฟังก์ชันแสดงการทำงาน ภายในหน้าต่างนี้จะบอกถึงการทำงานขณะที่เครื่องกำลังดำเนินงานในแต่ละรอบของการทำงาน แจ้งถึงสถานะของการทำงานในแต่ละรอบ PASS หรือ FAIL พร้อมทั้งบอกถึงการแจ้งเตือนเมื่อเกิดปัญหาในระหว่างการทำงาน (Alarm) ดังรูปที่ ก.7


เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



รูปที่ ก.7 หน้าต่าง PROJECT MODE

4. PROJECT INFO

เป็นหน้าต่างที่แสดงถึงรายละเอียดของชิ้นงานที่ได้นำมาประกอบ ดังรูปที่ ก.8




รูปที่ ก.8 PROJECT INFO MODE

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ขั้นตอนการใช้งาน


1. กด ON Switch เพื่อเปิดการใช้งานเครื่อง เมื่อกดปุ่มเปิดจะมีเสียงเพื่อแสดงสถานะของ SCARA Controller เมื่อถูกเปิดใช้งาน
2. เมื่อเครื่องทำงาน หน้าจอแสดงการทำงาน (Touch Panel HMI) จะโผล่ขึ้นมา สังเกตเมื่อหน้าจอแสดงสถานะดังรูปที่ ก.9 สถานะของเครื่องพร้อมใช้งาน



รูปที่ ก.9 หน้าต่าง HOME ของหน้าจอแสดงการทำงาน


3. จากนั้นวางชิ้นงานที่ต้องการจะประกอบลงบนที่ยึดจับงาน ดังรูปที่ ก.10

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



รูปที่ ก.10 การวางชิ้นงานลงบนที่จับยึดงาน


4. เมื่อต้องการเริ่มการทำงาน เลือกโปรแกรมการทำงานที่หน้าจอแสดงการทำงาน (Touch Panel HMI) โดยเลือกที่ PROJECT ดังรูปที่ ก.11



รูปที่ ก.11 หน้าต่าง PROJECT ของหน้าจอแสดงการทำงาน


เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

5. เมื่อเข้ามาที่ PROJECT สัญญาณไฟ Alarm บนหน้าจอจะแสดงผล ให้ทำการกดปุ่ม Reset บนหน้าจอ เพื่อทำการ Reset ค่าผิดพลาดที่เกิดขึ้นกับ SCARA Controller
6. เมื่อสัญญาณไฟ Alarm ดับลง แสดงว่าเครื่องพร้อมทำงาน จากนั้นกดที่ ปุ่ม Start ไฟแสดงสถานะของ Start จะติดเป็นสีเขียว ดังรูปที่ ก.12 แขนกลสการาจะเคลื่อนที่ไปตำแหน่งพร้อมทำงาน



รูปที่ ก.12 โปรแกรมพร้อมทำงาน


7. หากต้องการเริ่มการทำงาน กด Start Switch ดังรูปที่ ก.13 ทั้งสองด้านพร้อมกัน จากสัญญาณไฟกระพริบจะติดค้าง เครื่องจะทำงานทันที




รูปที่ ก.13 ตำแหน่งของ Start Switch

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

8. เมื่อสิ้นสุดการทำงานไฟแสดงสถานะ FINISH จะติดเป็นสีเขียวค้าง ถ้าหากไม่มีจุดใดผิดพลาด จะมี การแสดงผล PASS ดังรูปที่ ก.14 หากเกิดความผิดพลาดเพียง 1 จุด จะแสดงผลว่า FAIL ดังรูปที่ ก.15 พร้อมทั้งบอกระยะเวลาของการทำงานในแต่ละรอบ



รูปที่ ก.14 การแสดงผล PASS



รูปที่ ก.15 การแสดงลง FAIL

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้


9. เมื่อสิ้นสุดการทำงาน นำชิ้นงานออกจากที่ยึดจับชิ้นงาน แล้วทำการเปลี่ยนชิ้นงานใหม่เข้าไป จากนั้นทำตามตั้งแต่ขั้นตอนที่ 3 อีกครั้ง โดยค่า Test Time , Pass , Fail และ Point ที่แสดงบนจอจะ Reset ค่าโดยอัตโนมัติ เพื่อทำการนับใหม่ในครั้งถัดไป
10. หากต้องการจะหยุดการทำงาน กดที่ปุ่ม Stop หรือ Reset เครื่องก็จะหยุดการทำงานทันที

โหมดการแจ้งเตือน (Alarm)

โหมดการแจ้งเตือนจะแบ่งเป็น 2 แบบ คือ การแจ้งเตือนจากความผิดพลาดของ SCARA Controller และ การแจ้งเตือนข้อผิดพลาดระหว่างการดำเนินงาน

1. การแจ้งเตือนจากความผิดพลาดของ SCARA Controller


เป็นการแสดงถึงเหตุขัดข้องของแขนกลสกรารา โดย SCARA Controller จะแสดงรหัสข้อผิดพลาดบนหน้าจอของ SCARA Controller และนำสัญญาณแจ้งเตือนนั้นมาแสดงบนหน้าจอแสดงผล (Touch Panel HMI) โดยเมื่อมีเหตุขัดข้องจะแสดง ตรงสัญญาณไฟ ALARM ดังรูปที่ ก.16




รูปที่ ก.16 การแจ้งเตือน ALARM

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

การแก้ไขข้อผิดพลาด สามารถทำได้โดยกดที่ปุ่ม RESET จากนั้นสัญญาณไฟ RESET จะติดขึ้นเป็นสีส้ม และเมื่อกดอีกครั้ง สัญญาณไฟ ALARM และ RESET จะดับลง เพื่อเป็นการ RESET ALARM ที่เกิดจาก SCARA Controller สามารถใช้งานได้ตามปกติ ดังรูปที่ ก.17 และรูปที่ ก.18



รูปที่ ก.17 การกดปุ่ม RESET เพื่อแก้ปัญหาการแจ้งเตือน



รูปที่ ก.18 หลัง RESET พร้อมใช้งาน

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

2. การแจ้งเตือนข้อผิดพลาดระหว่างการดำเนินงาน



รูปที่ ก.19 Emergency Alarm



รูปที่ ก.20 Safety Door Alarm




รูปที่ ก.21 Screw Drop Alarm

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



รูปที่ ก.22 No Screw Alarm



รูปที่ ก.23 Vacuum Check Alarm

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาคผนวก ข

ตารางอินพุต-เอาต์พุต (I/O Table)

ตารางที่ ข.1 ตาราง INPUT

NO.	PLC INPUT PORT	DISCRIPTION
1.	X0	Safety Door System
2.	X1	Emergency Stop
3.	X2	Left Start Switch
4.	X3	Right Start Switch
5.	X4	Finish Screw (HIOS)
6.	X5	Vacuum Check (SMC Black Line)
7.	X6	Feeder Screw Check
8.	X7	Tower Light (Purple Line)
9.	X11	STD.DIO DO02+ (Vacuum Suck)
10.	X12	STD.DIO DO03+ (Screw Drop)
11.	X13	STD.DIO DO04+ (Screw CW)
12.	X14	STD.DIO DO05+ (Screw CCW)
13.	X15	STD.DIO DO06+ (Finish Process)
14.	X16	STD.DIO DO07+ (Screw Free)
15.	X17	STD.DIO DO08+ (Count Point)

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้


ตารางที่ ข.2 ตาราง OUTPUT

NO.	PLC OUTPUT PORT	DISCRIPTION
1.	Y0	SYS.DIO DI1 (E-STOP)
2.	Y1	SYS.DIO DI2 (SAFETY DOOR)
3.	Y2	SYS.DIO DI3 (SAFETY DOOR)
4.	Y3	STD.DIO DI5 (Continue Switch)
5.	Y4	SYS.DIO DI5 (MODE SELECT)
6.	Y5	STD.DIO DI6 (SPARE)
7.	Y6	STD.DIO DI7 (SPARE)
8.	Y7	SYS.DIO DI8 (Reset)
9.	Y10	Tower Light (Gray & Red Line)
10.	Y11	Tower Light (Yellow Line)
11.	Y12	Tower Light (Green Line)
12.	Y13	Vacuum Suck
13.	Y14	Vacuum Blow
14.	Y15	LED Left Switch
15.	Y16	LED Right Switch
16.	Y17	STD.DIO DI8 (SPARE)
17.	Y20	REV (HIOS-Port3)
18.	Y21	2WS (HIOS-Port4)
19.	Y22	RESET (HIOS-Port5)
20.	Y23	FOR (HIOS-Port6)
21.	Y24	STD.DIO DI1 (Feeder Check)
22.	Y25	STD.DIO DI2 (Start SCARA)
23.	Y26	STD.DIO DI3 (Vacuum Check)
24.	Y27	STD.DIO DI4 (Finish Screw per Point)


เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาคผนวก ค

โปรแกรมแลตเตอร์จาก PLC (Programmable Logic Controller)




รูปที่ ค.1 โปรแกรมแลตเตอร์ (1)




รูปที่ ค.2 โปรแกรมแลตเตอร์ (2)

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้




รูปที่ ค.3 โปรแกรมแลตเตอร์ (3)




รูปที่ ค.4 โปรแกรมแลตเตอร์ (4)

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้




รูปที่ ค.5 โปรแกรมแลตเตอร์ (5)




รูปที่ ค.6 โปรแกรมแลตเตอร์ (6)

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้




รูปที่ ค.7 โปรแกรมแลตเตอร์ (7)




รูปที่ ค.8 โปรแกรมแลตเตอร์ (8)

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้




รูปที่ ค.9 โปรแกรมแลตเตอร์ (9)




รูปที่ ค.10 โปรแกรมแลตเตอร์ (10)

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้




รูปที่ ค.11 โปรแกรมแลตเตอร์ (11)




รูปที่ ค.12 โปรแกรมแลตเตอร์ (12)

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้




รูปที่ ค.13 โปรแกรมแลตเตอร์ (13)




รูปที่ ค.14 โปรแกรมแลตเตอร์ (14)

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้




รูปที่ ค.15 โปรแกรมแลตเตอร์ (15)




รูปที่ ค.16 โปรแกรมแลตเตอร์ (16)

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้




รูปที่ ค.17 โปรแกรมแลตเตอร์ (17)




รูปที่ ค.18 โปรแกรมแลตเตอร์ (18)

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้




รูปที่ ค.19 โปรแกรมแลตเตอร์ (19)




รูปที่ ค.20 โปรแกรมแลตเตอร์ (20)

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



รูปที่ ค.21 โปรแกรมแลตเตอร์ (21)



รูปที่ ค.22 โปรแกรมแลตเตอร์ (22)

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาคผนวก ง

โปรแกรมควบคุมแขนกลสกรู โปรแกรม (DROEII)

ตัวอย่างโปรแกรมควบคุมแขนกลสกรู

--Start To Write RL

```

-----
SafetyMode(4)                --Safety Door Mode
function pickup()             --Function:Pickup Screw
SpdL(200)                     --Speed
AccL(50)                      --Accelerate
DecL(50)                      --Decelearte
MovL("1")                    --Move to home
    while DI(1) == "OFF" do   --Check Screw
        DO(5,"ON")           --No Screw DO(5) On send to PLC
    end
DO(5,"OFF")                   --Have Screw ,DO(5) Off
DO(8,"ON")                    --Count Point on
DO(2,"ON")                    --Start Suck Screw
DO(4,"ON")                    --Start CW Screw
MovL("2")
    while DI(3) == "OFF" do   --Vacuum Check
    end
MovL("1")                     --Move to home
end
function finish_sc()         --Function:Finish Screw per Point
    while DI(4) == "OFF" do   --Finish Check
        DO(7,"ON")           --No torque on
    end
DO(7,"OFF")                   --No torque off
DO(4,"OFF")                   --Stop CW Screw

```

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

```

end
function sc_drop()                                --Function:Screw Drop
    while DI(3) == "OFF" do
        DO(2,"OFF")                                --Stop Suck Screw
        DO(3,"ON")                                 --Screw Drop Signal ON
        while DI(5) == "OFF" do                    --Screw Check
            end
        DO(3,"OFF")                                --Screw Drop signal OFF
        DO(4,"OFF")                                --Stop CW Screw
        pickup()                                    --Function:Pickup Screw
    end

end

MovL("1")                                          --Move to home
DO(2,"OFF")                                       --Off Vacuum Suck
DO(3,"OFF")                                       --Off Screw Drop Signal
DO(4,"OFF")                                       --Off CW
DO(5,"OFF")                                       --Off No Screw Signal
DO(7,"OFF")                                       --Off No Torque Signal
num = 1
while num == 1 do                                  --Loop Start
    while DI(2) == "OFF" do                         --Strat Switch
        end
        ----- Point 1 -----
        pickup()                                    --Function:Pickup Screw
        x = 1
        while x == 1 do                              --Screw Drop Loop
            MovL("3")                                --Move to Point 1
            sc_drop()                                --Function:Screw Drop
            MovL("3")                                --Move to Point 1
            if DI(3) == "OFF" then                   --if Vacuum don't have signal
                x = 0                                --x=0
            end
            x = x+1                                   --If Screw drop(x=0)->Re-check
        end
    end
end

```

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

```

end
MovL("3")           --Move to Point 1
  SpdL(50)           --Speed
  Accl(50)           --Accelerate
  Decl(50)           --Decelerate

  MovL("4")          --Down to Point 1
    DO(2,"OFF")      --Stop Suck Screw
      finish_sc()    --Function:Finish Screw per Point
    MovL("3")        --UP from Point 1
DO(8,"OFF")          --Count Point off
----- Point 2 -----
pickup()             --Function:Pickup Screw
  x = 1
while x == 1 do      --Screw Drop Loop
  MovL("5")          --Move to Point 2
    sc_drop()        --Function:Screw Drop
  MovL("5")          --Move to Point 2
  if DI(3) == "OFF" then --if Vacuum don't have signal
    x = 0            --x=0
  end
x = x+1              --If Screw drop(x=0)->Re-check
end
----- Point 3 -----
MovL("5")           --Move to Point 2
  SpdL(50)           --Speed
  Accl(50)           --Accelerate
  Decl(50)           --Decelerate
  MovL("6")          --Down to Point 2
    DO(2,"OFF")      --Stop Suck Screw
      finish_sc()    --Function:Finish Screw per Point
    MovL("5")        --UP from Point 2
DO(8,"OFF")          --Count Point off

```

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

```

pickup()                                --Function:Pickup Screw
    x = 1
while x == 1 do                          --Screw Drop Loop
    MovL("7")                            --Move to Point 3
        sc_drop()                        --Function:Screw Drop
    MovL("7")                            --Move to Point 3
    if DI(3) == "OFF" then               --if Vacuum don't have signal
        x = 0                            --x=0
    End
    x = x+1                              --If Screw drop(x=0)->Re-check
end
    MovL("7")                            --Move to Point 3
    SpdL(50)                             --Speed
    AccL(50)                             --Accelerate
    DecL(50)                             --Decelerate
    MovL("8")                            --Down to Point 3
        DO(2,"OFF")                     --Stop Suck Screw
        finish_sc()                    --Function:Finish Screw per Point
    MovL("7")                            --UP from Point 3
DO(8,"OFF")                             --Count Point off
----- Point 4 -----
pickup()                                --Function:Pickup Screw
    x = 1
while x == 1 do                          --Screw Drop Loop
    MovL("9")                            --Move to Point 4
        sc_drop()                        --Function:Screw Drop
    MovL("9")                            --Move to Point 4
    if DI(3) == "OFF" then               --if Vacuum don't have signal
        x = 0                            --x=0
    end
    x = x+1                              --If Screw drop(x=0)->Re-check
end

```

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

```

MovL("9")                --Move to Point 4
SpdL(50)                 --Speed
Accl(50)                 --Accelerate
Decl(50)                 --Decelerate
MovL("10")               --Down to Point 4
    DO(2,"OFF")           --Stop Suck Screw
    finish_sc()           --Function:Finish Screw per Point
    MovL("9")             --UP from Point 4
DO(8,"OFF")              --Count Point off
----- Point 5 -----
pickup()                  --Function:Pickup Screw
    x = 1
while x == 1 do           --Screw Drop Loop
    MovL("11")            --Move to Point 5
    sc_drop()            --Function:Screw Drop
    MovL("11")            --Move to Point 5
    if DI(3) == "OFF" then --if Vacuum don't have signal
        x = 0            --x=0
    end
    x = x+1              --If Screw drop(x=0)->Re-check
end
MovL("11")                --Move to Point 5
SpdL(50)                 --Speed
Accl(50)                 --Accelerate
Decl(50)                 --Decelerate
MovL("12")               --Down to Point 5
    DO(2,"OFF")           --Stop Suck Screw
    finish_sc()           --Function:Finish Screw per Point
    MovL("11")            --UP from Point 5
DO(8,"OFF")              --Count Point off
----- Point 6 -----
pickup()                  --Function:Pickup Screw

```

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

```

    x = 1
while x == 1 do
    MovL("13")
        sc_drop()
        MovL("13")
    if DI(3) == "OFF" then
        x = 0
    end
    x = x+1
end
MovL("13")
SpdL(50)
AccL(50)
DecL(50)
MovL("14")
    DO(2,"OFF")
    finish_sc()
    MovL("13")
DO(8,"OFF")
----- Point 7 -----
pickup()
    x = 1
while x == 1 do
    MovL("15")
        sc_drop()
    MovL("15")
    if DI(3) == "OFF" then
        x = 0
    end
    x = x+1
end
MovL("15")

```

--Screw Drop Loop
--Move to Point 6
--Function:Screw Drop
--Move to Point 6
--if Vacuum don't have signal
--x=0
--If Screw drop(x=0)->Re-check
--Move to Point 6
--Speed
--Accelerate
--Decelerate
--Down to Point 6
--Stop Suck Screw
--Function:Finish Screw per Point
--UP from Point 6
--Count Point off
--Function:Pickup Screw
--Screw Drop Loop
--Move to Point 7
--Function:Screw Drop
--Move to Point 7
--if Vacuum don't have signal
--x=0
--If Screw drop(x=0)->Re-check
--Move to Point 7

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

```

SpdL(50)                --Speed
AccL(50)                --Accelerate
DecL(50)                --Decelerate
MovL("16")              --Down to Point 7
    DO(2,"OFF")          --Stop Suck Screw
        finish_sc()      --Function:Finish Screw per Point
    MovL("15")           --UP to Point 7
DO(8,"OFF")              --Count Point off
----- Point 8 -----
pickup()                 --Function:Pickup Screw
    x = 1
while x == 1 do          --Screw Drop Loop
MovL("17")               --Move to Point 8
    sc_drop()            --Function:Screw Drop
    MovL("17")           --Move to Point 8
    if DI(3) == "OFF" then --if Vacuum don't have signal
        x = 0           --x=0
    End
    x = x+1              --If Screw drop(x=0)->Re-check
end
    MovL("17")           --Move to Point 8
    SpdL(50)            --Speed
    AccL(50)            --Accelerate
    DecL(50)            --Decelerate
    MovL("18")          --Down to Point 8
        DO(2,"OFF")    --Stop Suck Screw
            finish_sc() --Function:Finish Screw per Point
        MovL("17")     --UP to Point 8
DO(8,"OFF")              --Count Point off
DO(6, "ON")              --Finish SC on
DO(4,"OFF")              --CW off
SpdL(200)                --Speed

```

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

AccL(50)	--Accelerate
DecL(50)	--Decelerate
MovL("1")	--Move to Home
DO(6,"OFF")	--Finish SC off
end	



เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาคผนวก จ

โปสเตอร์



สหกิจศึกษา ปีการศึกษา 2559
Case Assembly Model TPSN-600AP
: Auto Screwing Machine

ผู้จัดทำโครงการ นายธิตินันท์ เพิ่มพัฒนเดชากุล
 อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ ผศ.ดร.พัตยา บุคคละนนท์ และ ดร.รัชณี กุลยานนท์
 ภาควิชา วิศวกรรมการวัดและควบคุม คณะ วิศวกรรมศาสตร์
 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

บทคัดย่อ

โครงการฉบับนี้ เป็นการนำเสนอการออกแบบ และ พัฒนาระบบของเครื่องจักร ประกอบขึ้นจนวนอัตโนมัติ ชิ้นงาน รุ่น TPSN-600AP เนื่องจากทางบริษัท เดลต้า อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) มีความประสงค์ที่ต้องการพัฒนาระบบสายการผลิตให้มีประสิทธิภาพและมีความยืดหยุ่น และมีความสามารถในการผลิตที่ต่ำลง สามารถทำงานได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องมีการผลิตมากขึ้น จึงจำเป็นต้องนำระบบอัตโนมัติเข้ามาพัฒนาและนำมาใช้มากขึ้น

Communication Diagram



ขั้นตอนการใช้งาน

- กด ON Switch เพื่อเปิดการทำงานของเครื่อง จากนั้นหน้าจอ Touch Panel HMI จะแสดงครบถ้วน
- ใส่ชิ้นงานรุ่น TPSN-600AP ลงบนโต๊ะจับชิ้นงาน
- กดที่หน้าจอ Touch Panel HMI เข้าสู่โหมด PROJECT
- พอกำลังถูกไฟ Alarm ให้กดปุ่ม Reset จะเป็นปกติ reset ข้อผิดพลาดของระบบกลับมาทำงาน
- จากนั้นกดปุ่ม Start เครื่องจะแสดงสัญญาณไฟสีเขียวขึ้น
- กดปุ่ม (MARI) Switch ซึ่งอยู่ข้างเครื่องพร้อมกัน ระบบจะเริ่มทำงาน
- ทำการยิงเครื่องเสร็จจนครบชุด ระบบจะแสดงผล HMI-M และสถานะ PASS หรือ FAIL หากถูกค่าหนึ่งซึ่งออกกลุ่มรูปแบบจะผ่านสถานะ PASS หากมีเพียงจุดใดจุดหนึ่งคือข้อผิดพลาดจะแสดงสถานะ FAIL
- เมื่อเสร็จสิ้นการทำงาน ให้ชิ้นงานออกและทำการเปลี่ยนชิ้นงานใหม่ได้
- จากนั้นให้ กด ตั้งเครื่องที่ 5

วัตถุประสงค์

- เพื่อศึกษาการทำงานของระบบอัตโนมัติที่ใช้ในสายการผลิตในปัจจุบัน
- เพื่อศึกษาหลักการออกแบบของระบบอัตโนมัติโดยใช้ระบบ PLC
- เพื่อเข้าใจหลักการการออกแบบระบบอัตโนมัติให้เหมาะสมกับระบบที่สนใจ
- เพื่อศึกษาการวิ่งส่งข้อมูลการสื่อสารภายในระบบ
- เพื่อเข้าใจถึงความต้องกรของภาคอุตสาหกรรมในปัจจุบัน

ผลการดำเนินงาน



สรุปผลการทดลอง

เครื่องประกอบชิ้นงานอัตโนมัติ สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตามที่ได้ตั้งเป้าหมายไว้ในตอนต้น โดยสนองต่อความต้องการของการทำงานได้อย่างดี ทำงานได้อย่างรวดเร็ว ลดระยะเวลาในการทำงานได้จริง

Solution Architecture



กิตติกรรมประกาศ

ขอขอบพระคุณคุณอนุเคราะห์จาก บริษัท เดลต้า อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) สำหรับโอกาสในการศึกษาโครงการนี้ โดยทางช่างซึ่งแนะนำ Automation ที่มีความรู้และความช่วยเหลือตลอดระยะเวลาของโครงการสหกิจศึกษา



รูปที่ จ.1 โปสเตอร์

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้