


# สำนักหอสมุดกลาง พระจอมเกล้าลาดกระบัง

การออกแบบและการวางแผนการผลิตด้วยคอมพิวเตอร์

DESIGNING AND PRODUCTION PLANNING BY COMPUTER

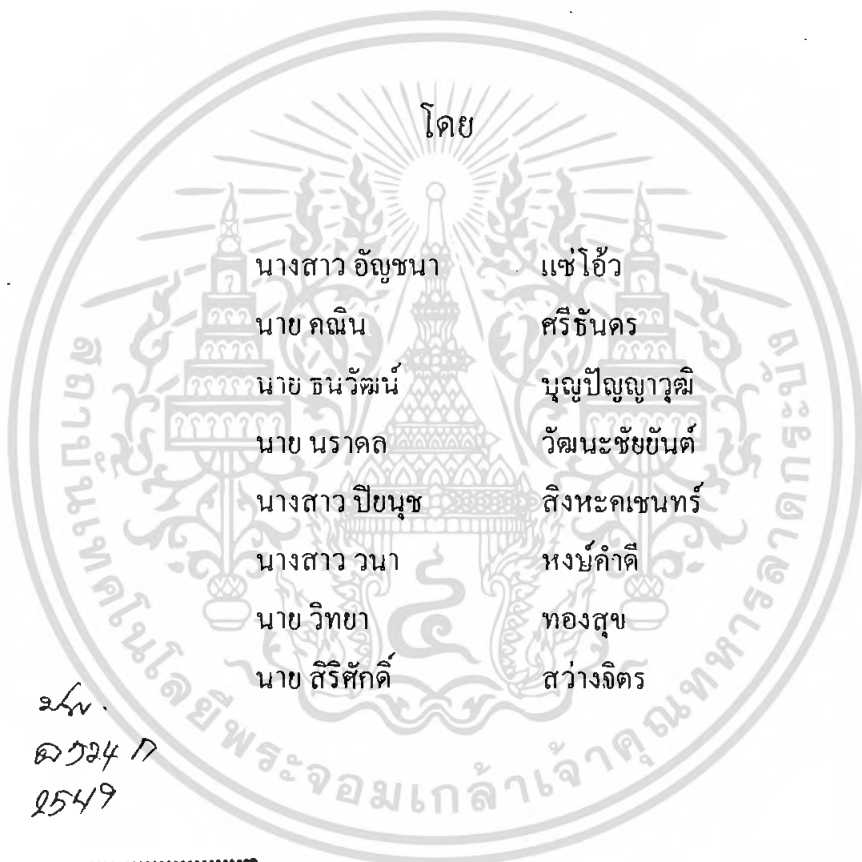

โดย

นางสาว อัญชญา

แซ่ ใจ้ว

นาย คณิน

ศรีจันทร์

นาย ธนวิวัฒน์

บุญปัญญาวุฒิ

นาย นราดล

วิฒนะชัยยันต์

นางสาว ปิยนุช

สิงหะเกษนทร์

นางสาว วณา

หงษ์คำดี

นาย วิทยา

ทองสุข

นาย สิริศักดิ์

สว่างจิตร

๒/๗


๑๖๒๔ ๗

๒๕๔๙

เลขหมู่.....

เลขทะเบียน..... 72140

วัน,เดือน,ปี..... 1.1. ๒๕๕๐

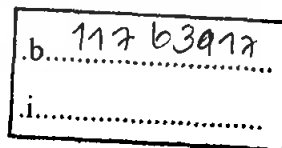

ปริญญานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิศวกรรมระบบควบคุม

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ปีการศึกษา ๒๕๔๙

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

# ปริญญาโทปีการศึกษา 2549

ภาควิชาวิศวกรรมระบบควบคุม คณะวิศวกรรมศาสตร์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

เรื่อง การออกแบบและการวางแผนการผลิตด้วยคอมพิวเตอร์

## DESIGNING AND PRODUCTION PLANNING BY COMPUTER

ผู้จัดทำ

นางสาว อัญชญา	แซ่โอ้ว	45010959
นาย คณิน	ศรีจันทร์	46010080
นาย ธนวัฒน์	บุญปัญญาวุฒิ	46010284
นาย นราดล	วัฒนะชัยยันต์	46010341
นางสาว ปิยนุช	สิงหะเกษนทร์	46010455
นางสาว วนา	หงษ์คำดี	46010647
นาย วิทยา	ทองสุข	46010706
นาย สิริศักดิ์	สว่างจิตร	46010838

.....อาจารย์ที่ปรึกษา

(อาจารย์เทพจิตร เชย โภคา)

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

## การออกแบบและการวางแผนการผลิตด้วยคอมพิวเตอร์

โดย

นางสาว อัญชญา	แซ่ไอ้ว	45010959
นาย คณิน	ศรีธันคร	46010080
นาย ธนวัฒน์	บุญปัญญาวุฒิ	46010284
นาย นราดล	วิฒนะชัยยันต์	46010341
นางสาว ปิยนุช	สิงหะคเชนทร์	46010455
นางสาว วนา	หงษ์คำดี	46010647
นาย วิทยา	ทองสุข	46010706
นาย สิริศักดิ์	สว่างจิตร	46010838

อาจารย์ที่ปรึกษา

อาจารย์เทพจิตร เศษโกธา

ปีการศึกษา 2549

### บทคัดย่อ

ปัจจุบันมีการนำเอาเครื่องจักร CNC เข้ามาใช้ในอุตสาหกรรมอย่างกว้างขวางเนื่องจากสามารถทำงานได้มาตรฐาน รวดเร็ว และไม่จำเป็นต้องใช้ช่างที่มีฝีมือมากนัก และเนื่องจากเครื่องจักรประเภท CNC มีราคาสูงมาก ดังนั้นเพื่อเป็นการลดต้นทุนการผลิตโครงการนี้จึงนำเสนอการปรับปรุงเครื่องจักรในระบบให้แรงงานคนควบคุมมาเป็นเครื่องจักรที่สามารถทำงานเทียบเท่ากับเครื่องจักรชนิด CNC โดยการสร้างโปรแกรมสำหรับเครื่องกัด และทำการปรับปรุงเครื่องจักรทำให้สามารถทำงานในระบบ CNC ได้

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

# DESIGNING AND PRODUCTION PLANING BY COMPUTER

By

Anchana Sae-aow

Kanin Sritundorn

Thanawat Boonpanyavut

Naradon Watanachaiyan

Piyanoot Singhakachen

Wana Hongkumdee

Withaya Thongsook

Sirisak Sawangjit

Advisor

Thepajit Cheypoca

Academic Year 2006

## ABSTRACT

Nowadays CNC machine has been widely used throughout industrial business due to its ability to make a standard production with speedily and needs no craftsman but a few technicians. However, a price of the CNC machine is quiet high. Thus in order to decrease a production cost, this project has proposed to improve an old-manual machine for the likewise CNC machine; by doing that, the machine structure has been adjusted and an application software has been developed to automate the machine.

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

## กิตติกรรมประกาศ

การจัดทำปริญญานิพนธ์ฉบับนี้ สามารถสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี เพราะได้รับความช่วยเหลือเป็นอย่างดี จาก อ.เทพจิตร์ เซยโกคา ที่ได้กรุณาให้คำปรึกษาแนะนำที่ดีมาโดยตลอดตั้งแต่ต้น รวมทั้งเอื้อเฟื้ออุปกรณ์ที่จำเป็น และความช่วยเหลืออื่นๆที่เป็นประโยชน์ต่อโครงการ ผู้จัดทำรู้สึกซาบซึ้งและขอกราบขอบพระคุณอย่างสูง

ขอบคุณเพื่อนๆ ทุกคนที่ให้กำลังใจ สนับสนุนอุปกรณ์ที่ขาดเหลือ กระตุ้นเตือน รวมทั้งคอยถามไถ่ความคืบหน้าของโครงการอยู่เสมอ

สุดท้ายนี้ผู้จัดทำขอกราบขอบพระคุณบิดา มารดา และครอบครัว ที่คอยเป็นกำลังใจที่ดีตลอดมา รวมถึงการสนับสนุนในเรื่องของงบประมาณที่ขาดเหลือ ตลอดจนเป็นแรงบันดาลใจที่ดีที่สุดที่ทำให้โครงการนี้สำเร็จสมบูรณ์ลงได้

ผู้จัดทำ

นางสาว อัญชญา แซ่ไอ้ว

นาย คณิน ศรีรัตนคร

นาย ธนวัฒน์ บุญปัญญาวุฒิ

นาย นราดล วัฒนะชัยยันต์

นางสาว ปิยนุช สิงหะคเชนทร์

นางสาว วนา หงษ์คำดี

นาย วิทยา ทองสุข

นาย สิริศักดิ์ สว่างจิตร

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

# สารบัญ

## หน้า

<b>บทคัดย่อ</b>	I
<b>บทคัดย่อภาษาอังกฤษ</b>	II
<b>กิตติกรรมประกาศ</b>	III
<b>สารบัญ</b>	IV
<b>สารบัญภาพ</b>	VII
<b>สารบัญตาราง</b>	X
<b>บทที่ 1 บทนำ</b>	1
1.1 กล่าวนำ	1
1.2 วัตถุประสงค์ในการทำปริญญานิพนธ์	2
1.3 ขั้นตอนการศึกษาและการจัดทำโครงการ	2
1.4 รายละเอียดของปริญญานิพนธ์	4
<b>บทที่ 2 ทฤษฎีและความรู้ที่เกี่ยวข้อง</b>	5
2.1 ความรู้เบื้องต้นของการเขียนโปรแกรมแปลงไฟล์ DXF เป็นไฟล์ G-CODE	5
2.1.1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับไฟล์ DXF	5
2.1.2 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ G-CODE	8
2.2 การเขียนโปรแกรมติดต่อกับพอร์ตขนานด้วย Visual Basic 6	9
2.2.1 การติดตั้งไฟล์ inpout32.dll	9
2.2.2 การประกาศฟังก์ชันเพื่อเรียกใช้ไฟล์ inpout32.dll ใน visual basic6	9
2.2.3 การเขียนคำสั่งเพื่อรับ-ส่งข้อมูลใน Visual Basic 6	10
2.3 พอร์ตขนาน (PARALLEL PORT)	10
2.3.1 DATA PORT	10
2.3.2 STATUS PORT	11
2.3.3 CONTROL PORT	11
2.4 ความรู้เบื้องต้นสำหรับการพัฒนาเครื่องจักร	15
2.4.1 มอเตอร์แบบกระแสต้นแยกอิสระ (Separately excited)	15
2.4.1.1 การปรับความเร็วของมอเตอร์กระแสตรง	16
<b>บทที่ 3 หลักการออกแบบ</b>	22
3.1 ส่วนโปรแกรม	22

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

## สารบัญ(ต่อ)

## หน้า

3.1.1 โปรแกรมส่วนการแปลงไฟล์ (DXF to G-Code Converter)	22
3.1.1.1 Tools Window (1)	23
3.1.1.2 G-CODE Window (2)	24
3.1.1.3 Work Space Window (3)	30
3.1.2 โปรแกรมส่วนการควบคุมเครื่องจักร (MANUAL FORM)	33
3.1.2.1 โปรแกรมส่วนการควบคุมเครื่องจักร (MANUAL FORM)	33
3.1.2.2 MANUAL DATA INPUT	37
3.1.2.3 POSITION 0	40
3.1.2.4 MANUAL BY MOUSE DOWN	41
3.1.2.5 POSITION STATUS	43
3.1.2.6 AXIS STATUS	44
3.1.2.7 SETTINGS	44
3.2 การรับค่าจากไฟล์ G-CODE เพื่อประมวลคำสั่ง	45
3.2.1 หลักการพิจารณาค่า G-Code ที่อ่านเข้ามา	45
3.2.2 ขั้นตอนการนำค่าที่อ่านได้ไปใช้	47
3.3 การคำนวณหาจำนวนพัลส์ที่จะทำให้แกน X และแกน Y เคลื่อนที่	51
3.3.1 การคำนวณหาจำนวนพัลส์ที่จะทำให้แกน Z เคลื่อนที่ได้ระยะ 1 มิลลิเมตร	52
3.4 ส่วนการปรับปรุงเครื่องจักร	53
3.5 ส่วนวงจรควบคุมเครื่องเจาะ	56
3.5.1 Emergency switch	56
3.5.2 Speed control Dc motor circuit	57
3.5.3 วงจรตัดการทำงาน Dc Motor	58
3.5.4 Limit Switch	58
<b>บทที่ 4 การทดลองและผลการทดลอง</b>	60
4.1 การทดลองสั่งการเครื่องจักร โดยตรงผ่านหน้าต่าง MANUAL FORM	60
4.2 การทดลองกักรูปเส้นตรง	63
4.3 การทดลองกักรูปวงกลม	66
<b>บทที่ 5 บทวิจารณ์และบทสรุป</b>	67
5.1 สรุปผลการทดลอง	67

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

## สารบัญ(ต่อ)

	หน้า
5.2 วิจารณ์ผลการทดลอง	67
5.3 ปัญหาที่พบในการทำโครงการนี้	67
5.4 แนวทางในการพัฒนา	67
<b>ภาคผนวก ก</b> โปรแกรม MANUAL FORM	69
<b>ภาคผนวก ข</b> โปรแกรม DXF to G-Code Converter	105
<b>ภาคผนวก ค</b> รูปการออกแบบเครื่องกัด	139
<b>ภาคผนวก ง</b> เอกสารคู่มืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์	145
ง.1 เอกสารคู่มือการใช้งาน ULN2001A-ULN2002A	145
ง.2 เอกสารคู่มือการใช้งาน LM124	153
<b>เอกสารอ้างอิง</b>	173



เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

## สารบัญภาพ

รูปที่	หน้า
1.1 แสดง Project Flow	3
2.1 การใช้งานขาพอร์ตต่างๆ	13
2.2 แสดงการนำค่าที่ส่งกลับมาใช้ในการตัดการทำงานของบูมต่างๆ	13
2.3 แสดงการบังคับแต่ละแกน	14
2.4 แสดงวงจรสมมูลของมอเตอร์แบบกระตุ้นอิสระ(Separately excited)	15
2.5 แสดงกราฟลักษณะสมบัติภายนอก(External Characteristics)	15
2.6 แสดงการทำงานของมอเตอร์แบบกระตุ้นอิสระในสภาวะอยู่ตัวใดๆ	16
2.7 แสดงโครงสร้าง DC Motor	17
2.8 D.C. Motor Circuit	19
2.9 แผนภาพบล็อกของ armature – controlled motor	20
2.10 แผนภาพบล็อก ของ Field – controlled motor	21
3.1 แสดงหน้าต่างของโปรแกรมส่วนการแปลงไฟล์	22
3.2 แสดงหน้าต่าง Tools	23
3.3 แสดงหน้าต่างการนำไฟล์ DXF เข้ามาแปลงเป็น ไฟล์ NC	24
3.4 แสดงหน้าต่าง G-CDOE	24
3.5 แสดงไฟล์ G-code ที่ได้จากการแปลงไฟล์ DXF พร้อมทั้งรูปภาพ	29
3.6 แสดงหน้าต่าง Work Space	30
3.7 แสดงหน้าต่างโปรแกรมควบคุมเครื่องจักร	33
3.8 ตำแหน่งของJOGและOption7.value	34
3.9 แสดง ตำแหน่งของTexต่างๆ	35
3.10 แสดงMANUAL DATA INPUT	37
3.11 แสดงค่าตัวแปรต่างๆในสมการเส้นตรง	37
3.12 แสดงส่วนควบคุม POSITION0	40
3.13 แสดง MANUAL BY MOUSEDOWN และ DATA FROM H379 PORT	42
3.14 แสดง POSITION STATUS	43
3.15 AXIS STATUS	44
3.16 แสดง SETTINGS	44
3.17 แสดงการอ่านค่าไฟล์ G-CODE เพื่อนำไปประมวลคำสั่ง	45

เอกสารนี้เป็นเอกสารลิขสิทธิ์สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ทางการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

## สารบัญญภาพ(ต่อ)

รูปที่	หน้า
3.18 แสดงการอ่านค่าไฟล์ G-CODE ที่เป็นจำนวนของข้อมูล	46
3.19 แสดงการอ่านค่าตัวแปรที่แตกต่างกัน	46
3.20 แสดงตัวแปรที่มีค่าไม่เหมือนกัน	46
3.21 แสดงลักษณะข้อมูลของไฟล์ G-CODE	47
3.22 แสดง การนับข้อมูล	47
3.23 แสดงการนับช่องว่าง	48
3.24 แสดงการนับตัวแปร	49
3.25 แสดงข้อมูลของสเตปมอเตอร์	51
3.26 แสดงระยะพิทของสกรู	52
3.27 แสดงการทำงานของเฟือง	52
3.28 ภาพประกอบ โดยสมบรูณ์ของเครื่องกัดก่อนมีการแก้ไขปรับปรุง	53
3.29 มอเตอร์ตัวเก่าที่ทำให้การเคลื่อนที่ของเครื่องกัดมีอัตราทด 12.5:1	54
3.30 มอเตอร์ตัวใหม่ที่ทำให้การเคลื่อนที่ของเครื่องกัดมีอัตราทด 1:1	55
3.31 ตำแหน่งของลิมิตสวิทช์ที่ติดตั้งไว้เพื่อหยุดการทำงานของมอเตอร์	56
3.32 แสดงวงจร Emergency switch	57
3.33 Speed control dc motor circuit	57
3.34 วงจรตัดการทำงาน Dc Motor	58
3.35 แสดงรูป Limit switch	59
4.1 แสดงเครื่องกัดที่ติดตั้งเสร็จสมบูรณ์	60
4.2 แสดงการตั้งค่าจุดเริ่มต้นในหน้าต่าง MANUAL FORM ที่ใช้สั่งการเครื่องกัด โดยตรง	61
4.3 แสดงการตั้งค่าจุดสุดท้ายในหน้าต่าง MANUAL FORM ที่ใช้สั่งการเครื่องกัด โดยตรง	61
4.4 แสดงตำแหน่งของเครื่องกัดที่จุดเริ่มต้น	62
4.5 แสดงตำแหน่งของเครื่องกัดที่จุด X10 Y10	62
4.6 แสดงรูปภาพเส้นตรงที่ออกแบบในโปรแกรม AutoCAD	63
4.7 แสดงหน้าต่าง DXF to G-Code Converter ที่ใช้สั่งการกัดเส้นตรง	64
4.8 แสดงรูปเส้นตรงบนวัสดุที่ได้จากการทำงานของเครื่องกัด	64
4.9 แสดงรูปภาพวงกลมที่ออกแบบในโปรแกรม AutoCAD	65
4.10 แสดงหน้าต่าง DXF to G-Code Converter ที่ใช้สั่งการกัดวงกลม	66

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

## สารบัญภาพ(ต่อ)

### รูปที่

### หน้า

4.11 แสดงรูปวงกลมบนวัสดุที่ได้จากการทำงานของเครื่องกัด

66



เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

# สารบัญตาราง

ตารางที่	หน้า
2.1 ข้อมูลที่จำเป็นในการสร้างโปรแกรมแปลงไฟล์จากรูปวงกลม	6
2.2 ข้อมูลที่จำเป็นในการสร้างโปรแกรมแปลงไฟล์จากรูปส่วนหนึ่งของวงกลม	7
2.3 ข้อมูลที่จำเป็นในการสร้างโปรแกรมแปลงไฟล์จากรูปเส้นตรง	7
2.4 แสดงรูปแบบ G-CODE ตามแบบของ Fanuc	8
2.5 แสดงรายละเอียดของ DATA PORT	10
2.6 แสดงรายละเอียดของ STATUS PORT	11
2.7 แสดงรายละเอียดของ CONTROL PORT	12
2.8 สรุปการนำแต่ละพินของพอร์ตขนานมาประยุกต์ใช้กับ โปรเจกต์	14



เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

# บทที่ 1

## บทนำ

### 1.1 กล่าวนำ

เนื่องด้วยในส่วนของภาคอุตสาหกรรมจำนวนมากมีความต้องการที่จะปรับปรุงระบบการผลิตให้ดีขึ้น ทั้งด้านคุณภาพ และ ปริมาณของชิ้นงาน ซึ่งแต่เดิมกระบวนการการผลิตจะใช้เครื่องจักรที่มีความจำเป็นต้องใช้ช่างฝีมือในการทำงาน จึงทำให้ความสามารถในการสร้างชิ้นงานขึ้นกับปัจจัยหลายๆอย่าง และปัจจัยหนึ่งที่สำคัญก็คือฝีมือของช่างแต่ละคนไม่เท่ากัน ทำให้ความสามารถในการผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีลักษณะเหมือนกันในปริมาณมากๆนั้นมีประสิทธิภาพลดลง เป็นสาเหตุให้คุณภาพมาตรฐานของการผลิตผลิตภัณฑ์ชนิดนั้นๆมีค่าไม่เท่ากัน ดังนั้น จึงมีการสร้างเครื่องจักรที่สามารถใช้คอมพิวเตอร์เข้ามาควบคุมกระบวนการทำงาน เรียกว่า เครื่องจักรซีเอ็นซี (Computer Numerical Control; CNC) โดยการทำงานนั้นสามารถกำหนดโปรแกรมให้เครื่องจักรผลิตชิ้นงานที่ต้องการเป็นจำนวนมากๆได้ โดยที่ได้คุณภาพของงานตามที่ต้องการทุกชิ้น และยังสามารถเปลี่ยนรูปแบบของชิ้นงานได้โดยง่าย เพียงแค่อาศัยการเปลี่ยน โปรแกรมการสั่งงานเท่านั้น ทำให้ไม่จำเป็นต้องอาศัยช่างฝีมือที่ชำนาญการมากนักในการทำงาน เพียงแต่ต้องการช่างที่สามารถควบคุมการทำงานของเครื่องจักรให้ได้เท่านั้น ทำให้การทำงานนั้นสะดวกขึ้น แต่เนื่องจากเครื่องจักรซีเอ็นซีนั้น เป็นเครื่องจักรที่ราคาสูงมาก ดังนั้น ในภาคอุตสาหกรรมขนาดเล็ก จึงไม่สามารถนำเครื่องจักรซีเอ็นซีมาใช้งานได้ เพราะจะเป็นการเพิ่มต้นทุนให้สูงมากเกินไป จะทำให้ไม่คุ้มค่าในการลงทุน เนื่องจากในอุตสาหกรรมหลาย ๆ รูปแบบนั้นก็ยังมีเครื่องจักรเดิมไว้ใช้งานอยู่แล้ว จะพบว่าถ้าเราปรับปรุงเครื่องจักรเก่าที่ยังสามารถใช้งานได้ มาทำการประยุกต์ติดตั้งส่วนของระบบควบคุม ที่สามารถควบคุมได้ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ จะทำให้เครื่องจักรตัวนั้นสามารถทำงานได้ในลักษณะเทียบเท่ากับเครื่องซีเอ็นซีที่มีราคาแพง

ด้วยเหตุผลดังกล่าวจึงได้มีการออกแบบสร้าง Milling Machine (เครื่องกัด) และสร้างโปรแกรมออกแบบพร้อมทั้งสามารถแปลงชุดคำสั่ง G-CODE ให้อยู่ในรูปแบบของชุดคำสั่งแบบพิกัด X-Y-Z ที่สามารถนำไปใช้ได้กับเครื่อง Milling Machine ที่สร้างขึ้นซึ่งเป็น EMC (Enhance Machine Control) ชนิดหนึ่ง สามารถใช้เป็นต้นแบบในการปรับปรุงเครื่องจักรเก่าที่ใช้งานได้ให้ทำงานในลักษณะเทียบเท่ากับเครื่องซีเอ็นซีที่มีราคาแพง

EMC (Enhance Machine Control) เป็นโปรแกรมที่สร้างมาโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อที่จะควบคุมเครื่อง CNC โดยเฉพาะ มีข้อดีคือ สามารถปรับใช้ได้กับเครื่องสมัยใหม่ โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายทางด้านโปรแกรมในราคาที่สูง สามารถทำงานได้ตามที่ต้องการและยังสามารถปรับปรุงตัวโปรแกรมได้ง่ายต่อการใช้งานในอนาคต

ในปัจจุบัน Software ที่ควบคุม CNC เป็น Software ที่มีราคาแพง และบางตัวต้องใช้งานกับเครื่องจักรที่ออกแบบมาโดยเฉพาะเท่านั้น หรือถ้าหากเป็น Software ที่ทำงานได้กับเครื่องจักรแบบต่างๆ ก็ยังคงต้อง RUN Program ในระบบปฏิบัติการ Linux เท่านั้น เช่น Linux EMC CNC ซึ่งปัจจุบันระบบปฏิบัติการ Windows เป็นที่นิยมมากกว่า Application จำพวก Program cad-cam , AutoCAD , Solid Work หรือ Program cad-cam อื่นๆ นั่นก็จะถูกใช้งานบนระบบปฏิบัติการ Windows มากกว่า ซึ่งการที่จะถ่ายโอนงานจากระบบปฏิบัติการหนึ่งไปอีกระบบหนึ่งนั้นเป็นการยุ่งยาก เราจึงทำการออกแบบ EMC ขึ้นมาเพื่อใช้กับระบบปฏิบัติการ Windows

## 1.2 วัตถุประสงค์ในการทำปริญญานิพนธ์


1. ศึกษาวิธีการสร้าง และควบคุมเครื่องกัดเพื่อใช้สำหรับงานกัด 2 มิติ
2. ศึกษา และสร้างโปรแกรมควบคุมเครื่องกัดทั้งส่วนการควบคุมโดยตรง และการควบคุมอัตโนมัติ โดยใช้โปรแกรมวิซวลเบสิก 6 (Visual Basic 6)
3. สามารถวิเคราะห์ปรับปรุงตัวเครื่องจักรและ โปรแกรมเบื้องต้นได้

## 1.3 ขั้นตอนการศึกษาและการจัดทำโครงการ

การทำโครงการนี้มีขั้นตอนเริ่มจากการทำการกำหนดขอบเขต และความต้องการของงานที่จะนำเอาเครื่องกัดไปใช้ ขอบเขตของโปรแกรมที่จะสร้างขึ้นเพื่อใช้ในการควบคุมเครื่องกัด วิธีการพัฒนาเครื่องกัดจากเครื่องจักรเดิม รวมไปถึงการศึกษาวิธีการสร้างโปรแกรมที่ใช้สำหรับการสร้างโปรแกรมควบคุมเครื่องกัด

ทำการสร้างโปรแกรมควบคุมเครื่องจักร โดยทำการทดลองส่งข้อมูลผ่าน Port printer ไปยังตู้ควบคุมเครื่องจักร และทำการตรวจสอบเครื่องจักรว่าสามารถทำงานได้ตามต้องการหรือไม่ ทำการสร้างโปรแกรมแปลงไฟล์ DXF เป็นไฟล์ G-CODE และตรวจสอบความถูกต้อง ทั้งการแปลงไฟล์และการประมวลไฟล์ G-CODE ไปเป็นสัญญาณควบคุมเครื่องกัด ซึ่งได้ทำการปรับปรุงเครื่องกัดในส่วนต่างๆ ไปพร้อมๆกัน

ทดลองและตรวจสอบความถูกต้องของการทำงานของโปรแกรม การทำงานของเครื่องกัดว่าทำงานได้ถูกต้องตามต้องการหรือไม่แล้วทำการปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้อง

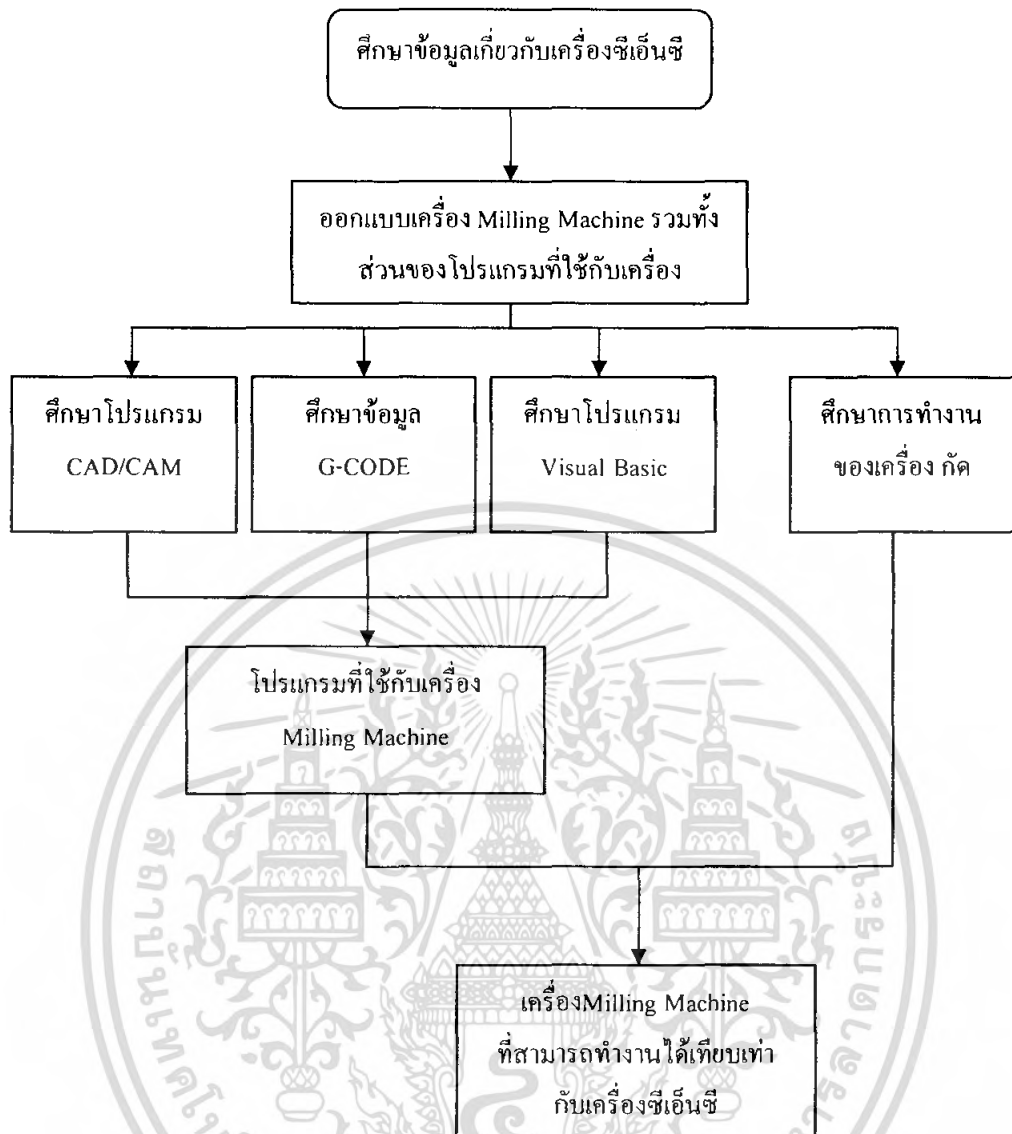

รูปที่ 1.1 แสดง Project Flow

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

## 1.4 รายละเอียดของปริญญาานิพนธ์

เนื้อหาที่จะกล่าวในปริญญาานิพนธ์ฉบับนี้ประกอบด้วย

บทที่ 1 บทนำ กล่าวถึงวัตถุประสงค์ หลักการ ขั้นตอนการศึกษา และการจัดทำโครงการ พร้อมทั้งรายละเอียดของปริญญาานิพนธ์ในแต่ละบท

บทที่ 2 ทฤษฎีและความรู้ที่เกี่ยวข้อง กล่าวถึงหลักการและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องในการสร้างโปรแกรมแปลงไฟล์ DXF เป็น G-CODE หลักการสร้างและออกแบบโปรแกรมควบคุมเครื่องกัดโดยตรง และหลักการปรับปรุงเครื่องกัด

บทที่ 3 หลักการสร้างและออกแบบโปรแกรมแปลงไฟล์ DXF เป็น G-CODE หลักการสร้างและออกแบบโปรแกรมควบคุมเครื่องกัดโดยตรง และหลักการปรับปรุงเครื่องกัด

บทที่ 4 การทดลอง เป็นส่วนการทดลองใช้งาน โปรแกรมที่สร้างขึ้นกับเครื่องกัดที่ได้ทำการพัฒนาขึ้นมา

บทที่ 5 บทวิจารณ์และสรุป จะสรุปผลการดำเนินงาน ปัญหาที่เกิดขึ้น และแนวทางการปรับปรุงพัฒนาโครงการนี้ต่อไป



เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

## บทที่ 2

# ทฤษฎีและความรู้ที่เกี่ยวข้อง

การออกแบบและสร้างเครื่องกั้นนั้น จำเป็นต้องศึกษาองค์ประกอบต่างๆที่เกี่ยวข้องต่อการสร้างทั้งส่วนของโปรแกรมและการออกแบบที่สนใจให้เข้าใจเสียก่อน ดังนั้น ในบทนี้จะศึกษาและอธิบายถึงองค์ประกอบต่างๆ ที่จะนำไปใช้งานจริงในการสร้างเครื่องกั้น ประกอบด้วยเนื้อหา ดังนี้ โปรแกรมแปลงไฟล์จากไฟล์ DXF เป็นไฟล์ NC (G-CODE) ที่ใช้ในการสั่งการเครื่องกั้น โปรแกรมสั่งการเครื่องกั้นรวมถึงการปรับปรุงเครื่องกั้น

### 2.1 ความรู้เบื้องต้นของการเขียนโปรแกรมแปลงไฟล์ DXF เป็นไฟล์ G-CODE

ความรู้ที่นำมาใช้ในการเขียนโปรแกรมนี้นั้น นับเป็นส่วนสำคัญมาก ที่จำเป็นจะต้องศึกษาเพื่อให้สามารถเกิดแนวคิดในการสร้างโปรแกรม โดยต้องทำความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการของการสร้างระบบภาษา DXF และ G-CODE เบื้องต้น ซึ่งประกอบไปด้วยหัวข้อต่างๆ ดังนี้

#### 2.1.1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับไฟล์ DXF

ไฟล์ DXF เป็นไฟล์ชนิดหนึ่งที่ใช้ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลของรูปร่างที่วาดโดยโปรแกรม AutoCAD กับโปรแกรมอื่นๆ โดยสามารถใช้โปรแกรม Text-editor อ่านได้ ซึ่งรูปแบบของไฟล์นั้นมีสี่แบบ คือ ASCII DXF Files, binary DXF, Slide (SLD), และ Slide Library (SLB) รูปแบบที่นำมาใช้กันอย่างกว้างขวาง คือ ASCII DXF Files และ binary DXF ในการทำงานครั้งนี้ได้นำเอารูปแบบ ASCII DXF Files มาใช้

ไฟล์ ASCII DXF Files ประกอบไปด้วยข้อมูลของรูปภาพซึ่งจะแสดงในรูปแบบของ code และ ค่าที่เกี่ยวข้องกับ code นั้นๆ ซึ่งได้จัดแบ่ง code ออกเป็นกลุ่มต่างๆอย่างเป็นระบบในการแสดงข้อมูลของรูปที่สร้างขึ้น ดังนี้

HEADER section. ประกอบด้วยข้อมูลทั่วไปของรูปภาพ ฐานข้อมูลของ AutoCAD รุ่นที่ใช้ และ ระบบของหมายเลขตัวแปลที่ใช้ ซึ่งแต่ละตัวแปลจะประกอบไปด้วยชื่อของตัวแปลและค่าที่เกี่ยวข้อง เช่น SACADMAINTVER จะมีข้อมูลของหมายเลขรุ่น

CLASSES section. ประกอบด้วยข้อมูลของคำจำกัดความต่างๆแต่ละส่วนที่จะปรากฏใน BLOCKS, ENTITIES, and OBJECTS sections ของฐานข้อมูล

TABLES section. ประกอบด้วยการจำกัดความของสัญลักษณ์ต่างๆ ดังนี้

APPID (application identification table)

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนลิขสิทธิ์หรือการเป็นเจ้าของที่อื่นนั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

BLOCK\_RECORD (block reference table)

DIMSTYLE (dimension style table)

LAYER (layer table)

LTYPE (linetype table)

STYLE (text style table)

UCS (User Coordinate System table)

VIEW (view table)

VPORT (viewpoint configuration table)

BLOCK section. ประกอบด้วยคำจำกัดความของบล็อกต่างๆ และคำอ้างอิงเกี่ยวกับการวาด เช่น 10 หมายถึง Base point DXF: X value; APP: 3D point

OBJECT section. ประกอบด้วยข้อมูลอื่นๆที่ไม่เกี่ยวข้องกับรูปวาดที่ออกแบบ

THUMBNILIMAGE section. ประกอบด้วยโครงร่างของข้อมูลด้านรูปภาพ

ENTITIES section. ข้อมูลรายละเอียดการวาดต่างๆซึ่งจะมีรายละเอียดของข้อมูลที่จำเป็นในการสร้างโปรแกรมแปลงไฟล์ รวมถึงคำอ้างอิงของ block

### ตารางที่ 2.1 ข้อมูลที่จำเป็นในการสร้างโปรแกรมแปลงไฟล์จากรูปวงกลม

Circle group codes	Group codes Description
100	Subclass marker(AcDbCircle)
39	Thickness(optional; default = 0)
10	Center point (in OCS) DXF:X value; APP : 3D point
20, 30	DXF: Y and Z values of center point (in OCS)
40	Radius
210	Extrusion direction (optional; default = 0, 0, 1) DXF: X value APP: 3D vector
220, 230	DXF: Y and Z values of extrusion direction (optionai)

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

**ตารางที่ 2.2** ข้อมูลที่จำเป็นในการสร้างโปรแกรมแปลงไฟล์จากรูปส่วนหนึ่งของวงกลม

Arc group codes	Group codes Description
100	Subclass marker(AcDbCircle)
39	Thickness (optional; default = 0)
10	Center point (in OCS) DXF: X value; APP: 3D point
20, 30	DXF: Y and Z values of center point (in OCS)
40	Radius
100	Subclass marker(AcDbArc)
50	Start angle
51	End angle
210	Extrusion direction. (option; default = 0, 0, 1) DXF: X value; APP: 3D vector
220, 230	DXF: Y and Z values of extrusion direction (optional)

**ตารางที่ 2.3** ข้อมูลที่จำเป็นในการสร้างโปรแกรมแปลงไฟล์จากรูปเส้นตรง

Line group codes	Group codes Description
100	Subclass marker(AcDbLine)
39	Thickness(optional; default = 0)
10	Start point (in WCS) DXF: X value; APP: 3D point
20, 30	DXF: Y and Z values of start point (in WCS)
11	End point (in WCS) DXF: X value; APP: 3D point
21, 31	DXF: Y and Z values of end point (in WCS)
210	Extrusion direction (option; default = 0, 0, 1)
220, 230	DXF: Y and Z values of extrusion direction (optional)

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

## 2.1.2 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ G-CODE

G-CODE เป็นชื่อสำหรับเรียกภาษาของโปรแกรมที่ใช้ติดต่อกับเครื่องจักร NC และ CNC ต่างๆ ซึ่งได้รับการพัฒนาโดย EIA ในยุค 1960s และได้รับการปรับปรุงแก้ไขในปี 1980 ที่รู้จักกันในชื่อ RS274D เนื่องจากการพัฒนาของ G-CODE ถูกปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงบางส่วนเพื่อใช้งานที่เหมาะสมกับเครื่องจักรแต่ละประเภท ดังนั้น จึงอาจจะมีความแตกต่างกันเล็กน้อยในรายละเอียดขึ้นอยู่กับเครื่องจักรที่ใช้ แต่ส่วนใหญ่จะรักษามาตรฐานเดียวกันไว้โดยในเริ่มแรกได้ใช้มาตรฐานตามแบบของ Fanuc ตัวอย่าง เช่น G-code จะเริ่มต้นด้วยอักษร G และจะบอกเครื่องจักรว่าให้ทำการอย่างไร ตัวอย่างเช่น ให้เครื่องจักรเคลื่อนที่อย่างรวดเร็ว ให้เครื่องจักรทำการปรับอัตราการเคลื่อนที่ ให้เครื่องจักรทำการจัดระยะ offset ซึ่งสามารถดูจากตารางที่ ได้ ดังนี้

**ตารางที่ 2.4** แสดงรูปแบบ G-CODE ตามแบบของ Fanuc

<b>Common Fanuc G-Code</b>	
G00	Fast position
G01	Linear interpolation
G02	CW circular interpolation
G03	CCW circular interpolation
G10/G11	Data writing/Data write cancel
G17	X-Y plane section
G18	X-Z plane section
G19	Y-Z plane section
G31	Skip function (used for probes and tool length measurement systems)
G33	Constant pitch threading
G40	Tool radius compensation off
G41	Tool radius compensation left
G42	Tool radius compensation right
G90	Absolute programming
G91	Incremental programming
G94/G95	Inch per minute/Inch per revolution feed
G96/G97	Constant cutting speed (Constant surface speed)/Constant rotation speed (constant RPM)

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

นอกจาก G-CODE ตามมาตรฐานของ Fanuc แล้วยังมีการใช้มาตรฐานของ BCL แต่ไม่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายเท่ากับมาตรฐานของ Fanuc

G-CODE ยังสามารถเขียนเพิ่มขึ้นเองจากผู้ใช้โดยการกำหนดค่าต่างๆที่ต้องการในรูปแบบตัวอักษร G และตามด้วยค่านั้นๆ เท่าที่ต้องการ แต่ข้อมูลที่ได้รับจะมีความเที่ยงตรงน้อยกว่าการใช้โปรแกรมแปลงมาจากโปรแกรมออกแบบ เช่น AutoCad เป็นต้น ซึ่งโปรแกรมเหล่านี้ เรียกว่า โปรแกรม post-processors ตัวอย่างเช่น Alphacam, Arcam, Edgecam, KCam, Plasma cam ซึ่งส่วนมากจะถูกใช้กับเครื่องจักรเฉพาะรุ่นไป โปรแกรม post-processors เหล่านี้ยังสามารถกำหนดค่าที่ต้องการใช้งานหรือต้องการเปลี่ยนแปลงได้ตามลักษณะงานที่แตกต่างกันอีกด้วย ซึ่งโดยทั่วไปแล้ว G-CODE มักถูกแปลงมาจากระบบ CAD ซึ่งเป็นระบบที่ใช้ในการออกแบบอย่างแพร่หลาย

## 2.2 การเขียนโปรแกรมติดต่อกับพอร์ตขนานด้วย Visual Basic 6

ในการเขียนโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ภายนอกผ่านพอร์ตขนานนั้น Visual Basic 6 ไม่มีฟังก์ชันสำหรับติดต่อกับพอร์ตขนานโดยตรง แต่สามารถเขียนโปรแกรมให้ติดต่อกับพอร์ตได้โดยใช้ฟังก์ชันที่สำเร็จรูปของ API (application programming interface) โดยสามารถติดต่ออ่านข้อมูลและส่งข้อมูลไปยังพอร์ตที่ต้องการได้

### 2.2.1 การติดตั้งไฟล์ inpout32.dll

สำหรับการติดตั้งไฟล์ inpout32.dll นั้นให้ผู้ใช้ copy ไฟล์ inpout32.dll ลงในโฟลเดอร์ system ของระบบ windows ซึ่ง windows 95 , 98 ให้ลงไว้ที่โฟลเดอร์ C:\windows\system และ windows Me, 2000 ,XP ให้ลงไว้ที่โฟลเดอร์ C:\windows\system32 หรือ C:\winnt\system32

### 2.2.2 การประกาศฟังก์ชันเพื่อเรียกใช้ไฟล์ inpout32.dll ใน visual basic6

การเรียกใช้งานไฟล์ inpout32.dll จำเป็นต้องประกาศฟังก์ชันที่หน้าต่างของ code window เสียก่อน ดังนี้

การประกาศฟังก์ชันเพื่อเรียกใช้งานไฟล์ inpout32.dll สำหรับการรับข้อมูล

```
Private Declare Function Inp Lib "inpout32.dll" Alias "Inp32" (ByVal PortAddress As Integer, ByVal Value As Integer)
```

การประกาศฟังก์ชันเพื่อเรียกใช้งานไฟล์ inpout32.dll สำหรับการส่งข้อมูล

```
Private Declare Sub Out Lib "inpout32.dll" Alias "Out32" (ByVal PortAddress As Integer, ByVal Value As Integer)
```

### 2.2.3 การเขียนคำสั่งเพื่อรับ-ส่งข้อมูลใน Visual Basic 6

คำสั่งที่ใช้ในการรับข้อมูลมานั้นเราจะใช้คำสั่ง

Inp (พอร์ตแอดเดรส)

ย่อมาจาก Input from a Port เป็นคำสั่งที่ใช้รับข้อมูลเข้ามาจากพอร์ตที่กำหนดส่วนคำสั่งที่ใช้ในการส่งข้อมูลออกจากพอร์ตนั้นเราจะใช้คำสั่ง

Out พอร์ตแอดเดรส, ข้อมูลที่จะส่ง

เป็นการส่งข้อมูลซึ่งต้องมีค่าอยู่ระหว่าง 0-255 โดยส่งออกทางพอร์ตแอดเดรสที่กำหนด

## 2.3 พอร์ตขนาน (PARALLEL PORT)

พอร์ตขนานสามารถจ่ายข้อมูลสัญญาณเป็นสี่เหลี่ยมหรือ TTL โดยที่สัญญาณลอจิก "1" จะเท่ากับ 5 โวลต์ และลอจิก "0" จะเท่ากับ 0 โวลต์ แบ่งการทำงานหลักเป็น 3 ส่วน คือ

### 2.3.1 DATA PORT

DATA PORT จะมีอยู่ 8 ขาหรือ 8 pin (ตั้งแต่ขาที่ 2 - 9) บางครั้งมักจะถูกเรียกว่า DATA REGISTER ซึ่ง Register ตัวนี้จะส่งค่าได้อย่างเดียวไม่สามารถรับค่าได้

### ตารางที่ 2.5 แสดงรายละเอียดของ DATA PORT

Name	Read/write	Bit No.	Signal Name
Data port	Write	bit7	Data7(pin9)
Data port	Write	bit6	Data6(pin8)
Data port	Write	bit5	Data5(pin7)
Data port	Write	bit4	Data4(pin6)
Data port	Write	bit3	Data3(pin5)
Data port	Write	bit2	Data2(pin4)
Data port	Write	bit1	Data1(pin3)
Data port	Write	bit0	Data0(pin2)

### 2.3.2 STATUS PORT

Status Port เป็นพอร์ตที่อ่านข้อมูลอย่างเดียวไม่สามารถเขียนข้อมูลลงไปได้ พอร์ตนี้จะมีสัญญาณเข้าอยู่ 5 สัญญาณ และสัญญาณ IRQ กับสัญญาณสแกนไว้อีก 2 บิต โดยสัญญาณ Busy จะ Active Low

**ตารางที่ 2.6** แสดงรายละเอียดของ STATUS PORT

Name	Read/write	Bit No.	Signal Name
Data port	Read	bit7	Busy
Data port	Read	bit6	nAck
Data port	Read	bit5	PaperEnd
Data port	Read	bit4	Select
Data port	Read	bit3	nError
Data port	Read	bit2	IRQ(not)
Data port	Read	bit1	Reserved
Data port	Read	bit0	Reserved

สำหรับลักษณะการทำงานของแต่ละบิตใน Status Port

- Bit 7 Busy เมื่อ Active หมายถึง พริ้นเตอร์จะไม่รับข้อมูล
- Bit 6 nAck เมื่อ Active หมายถึง พริ้นเตอร์พร้อมที่จะทำงาน (Active Low)
- Bit 5 PaperEnd เมื่อ Active หมายถึง พริ้นเตอร์ไม่มีกระดาษ
- Bit 4 Select เมื่อ Active หมายถึง เลือกพริ้นเตอร์
- Bit 3 nError เมื่อ Active หมายถึง พริ้นเตอร์เกิดข้อผิดพลาด (Active Low)
- Bit 2, Bit 1, Bit 0 ไม่ใช่

### 2.3.3 CONTROL PORT

Control Port เป็นพอร์ตที่ใช้ในการควบคุมพริ้นเตอร์ สัญญาณในกลุ่มนี้จะ Active Low ยกเว้นสัญญาณหรือ Initialize เท่านั้นที่ไม่ถูก Invert

## ตารางที่ 2.7 แสดงรายละเอียดของ CONTROL PORT


Name	Read/write	Bit No.	Signal Name
Data port	Read	bit3	nEselect (pin17)
Data port	Read	bit2	nInitialize(pin16)
Data port	Read	bit1	nAutofeed (pin14)
Data port	Read	bit0	nStrobe (pin1)

### ลักษณะการทำงานของแต่ละบิตใน Control Port

- Bit 3 nESelect Printer เมื่อ Active หมายถึง เลือกพรินเตอร์
- Bit 2 nInitialize เมื่อ Active หมายถึง รีเซ็ตพรินเตอร์
- Bit 1 nAutoFeed เมื่อ Active หมายถึง พรินเตอร์กรทำ Line Feed
- Bit 0 nStrobe เมื่อ Active หมายถึง การบอกให้พรินเตอร์ทราบว่าข้อมูลเข้ามาแล้ว

จากข้อมูลข้างต้นเราสามารถใช้งานขาพอร์ตต่างๆ เพื่อติดต่อกับตัวคอนโทรล ใช้พอร์ต ส่วนของ Data port ในการควบคุมทิศทาง และการควบคุมตัวสตีปมอเตอร์ โดยเราใช้ 2 ขา ต่อการควบคุม 1 แกน 1 ขา ควบคุมทิศทาง และอีก 1 ขา ควบคุมการเคลื่อนที่ของความเร็ว โดยเราใช้ขา 2 และ 3 กับแกน X, ขา 4 และ 5 กับแกน Y, ขา 6 และ 7 กับแกน Z , ขา 8 สำหรับการควบคุมการเปิดปิด ของตัวดีซีมอเตอร์ ,ขา 15 สำหรับลิมิตสวิทช์ -X, ขา 13 สำหรับลิมิตสวิทช์ +X, ขา 12 สำหรับลิมิตสวิทช์ +Y, ขา 11 สำหรับลิมิตสวิทช์ -Y และขา 18-25 สำหรับกราวด์

การส่งค่าของสตีปมอเตอร์ 2 ขานั้นขาที่เป็นขาบอกทิศทาง จะส่งค่า เป็นลอจิก 1 กับ 0 สลับกันตามทิศที่ต้องการให้เคลื่อนที่ คือ ถ้าต้องการให้หมุนตามเข็มนาฬิกา จะต้องส่งค่าเป็น 1 ค้างไปยังที่ขาของตัวพอร์ตนี้ ถ้าต้องการให้หมุนทวนเข็มนาฬิกา จะทำการส่งค่าเป็นลอจิก 0 ค้าง นอกจากการกำหนดทิศทางแล้วเราต้องควบคุมความเร็วของการเคลื่อนที่อีกด้วย โดยใช้อีก 1 ขาที่เหลือ ทำหน้าที่ส่งค่าสัญญาณพัลส์ หรือสัญญาณ ลอจิก 0 สลับกับ 1 ไปโดย ตัวคอนโทรลจะตอบสนองกับลอจิก 0 หรือจะทำงานเมื่อ มีลอจิก 0 เข้ามา (ต้องเป็นสัญญาณพัลส์) ดังนั้นหากต้องการให้มอเตอร์ของแกนนั้นๆ หมุนตามเข็มนาฬิกา จะต้องทำการส่งค่าขาทิศทางเป็น 1 และควบคุมการส่งค่าสัญญาณพัลส์ไปยังอีกขาที่เหลือ ถ้าต้องการให้หมุนเร็วก็ทำการส่งค่าสัญญาณพัลส์ไปให้เร็วขึ้น ถ้าต้องการให้หมุนช้าก็ส่งค่าสัญญาณให้ช้าลง

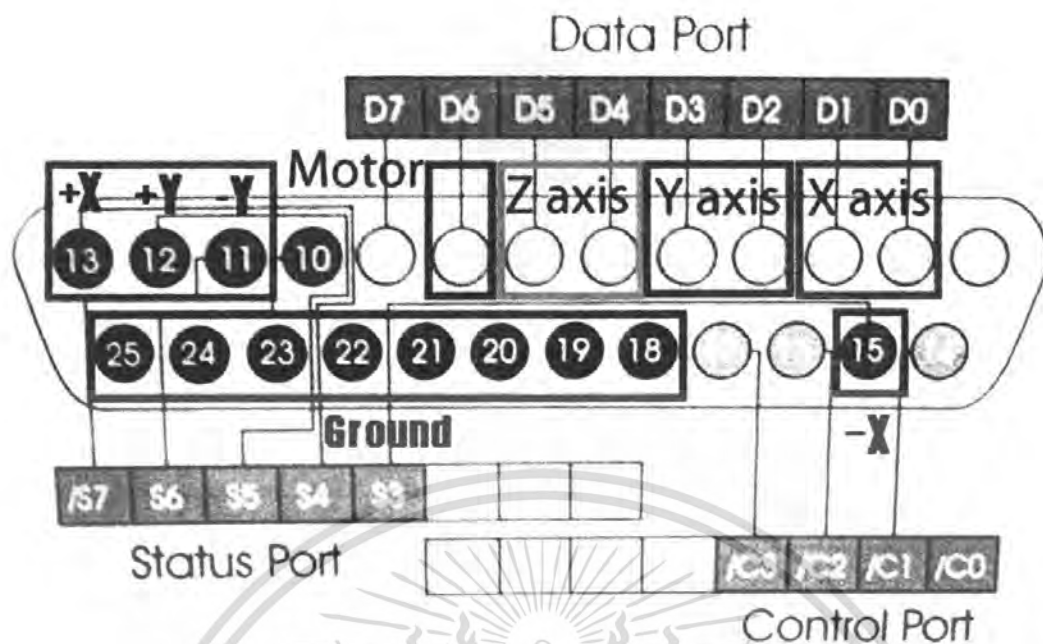

รูปที่ 2.1 การใช้งานขาพอร์ตต่างๆ

การส่งค่าไปยังวงจรที่ทำการตัดส่วนหรือตีซีมอเตอร์นั้นจะใช้พินขาที่ 8 ในการควบคุมการปิดและเปิดของรีเลย์ โดยถ้าส่งสัญญาณ "1" รีเลย์จะทำงานทำให้ส่วนไม่หมุน แต่ถ้าขา 8 มีสัญญาณเป็น "0" รีเลย์จะไม่ทำงานทำให้ส่วนทำงานตามปกติ

การส่งค่ากลับมายังโปรแกรม เพื่อให้โปรแกรมรู้ว่าลิมิตสวิทช์ถูกชนเพื่อไปตัดการทำงานของส่วน และปุ่มบังคับที่ถูกชนทำได้โดยใช้ STATUS PORT ในการรับค่าจากพอร์ตขานมายังโปรแกรม โดยใช้ ขา 15 ในตำแหน่ง -X , ขา 13 ในตำแหน่ง +X , ขา 12 ในตำแหน่ง+Y และขา 11 ในตำแหน่ง -Y และ ขากราวด์ พิน 18-25 เป็นขากราวด์ของพอร์ตขานาน


MANUAL BY MOUSE DOWN  
EDM CONTROLLER PROGRAM  
POSITION STATUS

Data from H379 Port : 104

+X	+Y	+Z
-X	-Y	-Z

รูปที่ 2.2 การนำค่าที่ส่งกลับมาใช้ในการตัดการทำงานของปุ่มต่างๆ

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนลิขสิทธิ์สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น เมื่ออนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

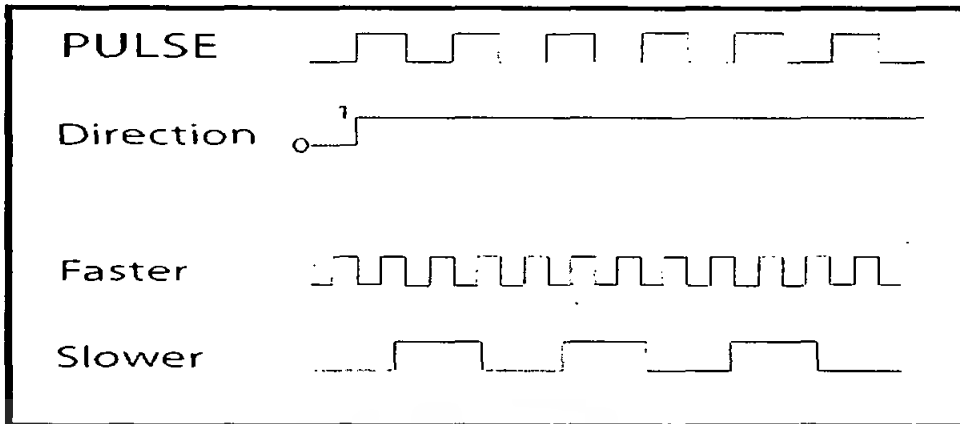

รูปที่ 2.3 แสดงการบ่งคับแต่ละแกน


ตารางที่ 2.8 สรุปการนำแต่ละพินของพอร์ตขนานมาประยุกต์ใช้กับ โปรเจกต์

พิน	การประยุกต์ใช้
2	กำหนดความเร็วแกนX
3	กำหนดทิศทางแกนX
4	กำหนดความเร็วแกนY
5	กำหนดทิศทางแกนY
6	กำหนดความเร็วแกนZ
7	กำหนดทิศทางแกนZ
8	ตัดการทำงานของสว่าน(ดีซีมอเตอร์)
11	ขอบเขตการทำงาน-Y
12	ขอบเขตการทำงาน+Y
13	ขอบเขตการทำงาน+X
15	ขอบเขตการทำงาน-X
18	Ground
19	Ground
20	Ground
21	Ground
22	Ground
23	Ground
24	Ground
25	Ground


## 2.4 ความรู้เบื้องต้นสำหรับการพัฒนาเครื่องจักร

ในการปรับปรุงเครื่องกัคนั้นจำเป็นต้องมีความรู้เกี่ยวกับวิธีการใช้งานมอเตอร์ซึ่งมอเตอร์ที่ใช้ในปัจจุบันมีด้วยกัน 4 แบบ คือ แบบกระตุ้นแยกอิสระ (separately excited) แบบขนาน (shunt) แบบอนุกรม(series) และแบบผสม (compound) ทั้งนี้การปรับปรุงเครื่องเจะนั้นได้นำมอเตอร์ชนิดกระตุ้นแยกอิสระ (Separately excited) มาใช้ในการทำการพัฒนาเครื่องจักรเดิม เพราะเป็นที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลาย และสามารถควบคุมได้ง่าย

### 2.4.1 มอเตอร์แบบกระตุ้นแยกอิสระ (Separately excited)

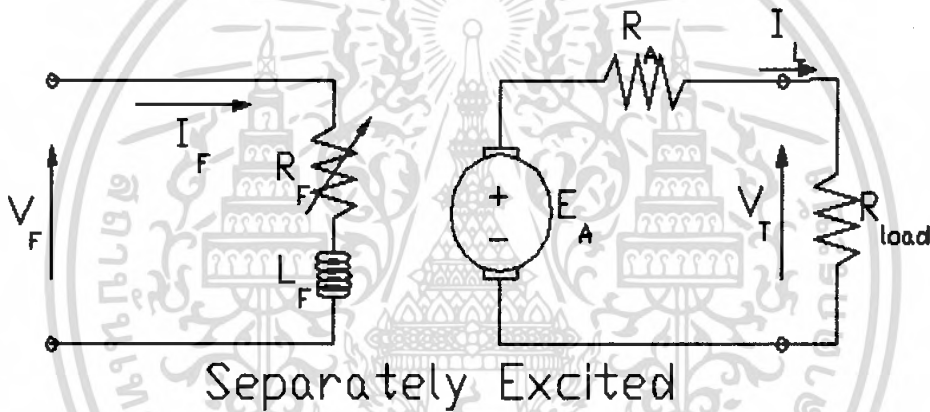


รูปที่ 2.4 แสดงวงจรสมมูลของมอเตอร์แบบกระตุ้นอิสระ (Separately excited)

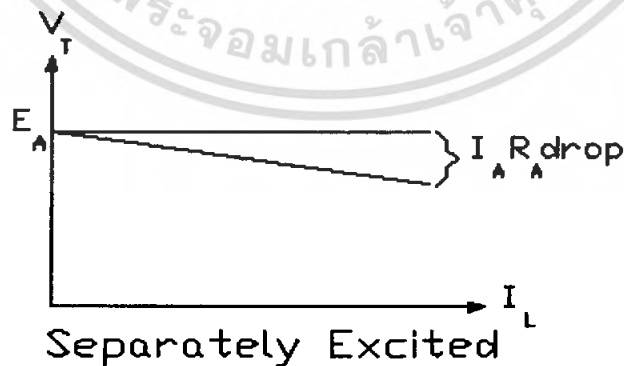

รูปที่ 2.5 แสดงกราฟลักษณะสมบัติภายนอก (External Characteristics)

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

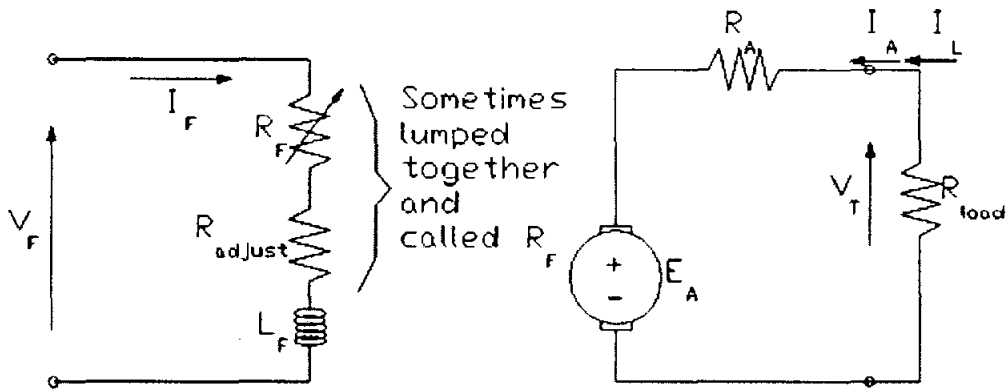

รูปที่ 2.6 แสดงการทำงานของมอเตอร์แบบกระตุ้นอิสระในสถานะอยู่ตัวใดๆ

หลักการการทำงานของมอเตอร์กระแสตรง พิจารณารูปที่ ซึ่งมีความสัมพันธ์ ดังนี้

$$\text{Field Circuit: } V_F = I_F R_F$$

$$\text{Armature Circuit: } V_T = E_A + I_A R_A$$

$$\text{Mag. Curve: } E_A = K \cdot \phi \cdot \omega, \quad I_F = I_F - \frac{I_A R_A}{N_F}, \quad E_A - I_F \text{ Curve}$$

$$\text{Mechanics: } \tau_{md} = K \phi I_A$$


$$\text{Steady State: } \tau_{md} = \tau_{Load}, \quad \omega = \frac{V_T}{K \phi} - \frac{R_A}{[K \phi]^2} \tau_{md}$$

### 2.4.1.1 การปรับความเร็วของมอเตอร์กระแสตรง

มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง (Direct Current, D.C. Motor) เป็นอุปกรณ์ที่ใช้เปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานกล หรือจะกล่าวว่าเป็นระบบที่มีสัญญาณไฟฟ้าเป็นอินพุท และมีเอาต์พุทเป็นพลังงานกลก็ได้ โดยทั่วไปมอเตอร์จะประกอบด้วยขดลวดที่ส่วนหมุน หรือ armature coil ซึ่งสามารถที่จะหมุนไปได้อย่างอิสระ ขดลวดนี้จะวางอยู่ในสนามแม่เหล็ก ซึ่งอาจจะเป็นแม่เหล็กถาวร หรือส่วนมากจะเป็นแม่เหล็กไฟฟ้าที่สร้างจากกระแสไฟฟ้าตัดผ่าน field coils. และเมื่อมีกระแสไฟฟ้า  $i_a$  ไหลผ่าน armature coil ซึ่งวางอยู่ในสนามแม่เหล็ก ก็จะทำให้เกิดแรงผลักทำให้ armature นี้เกิดการหมุน ตามที่แสดงในรูปที่ 2.6

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

## สำนักหอสมุดกลาง พระจอมเกล้าลาดกระบัง

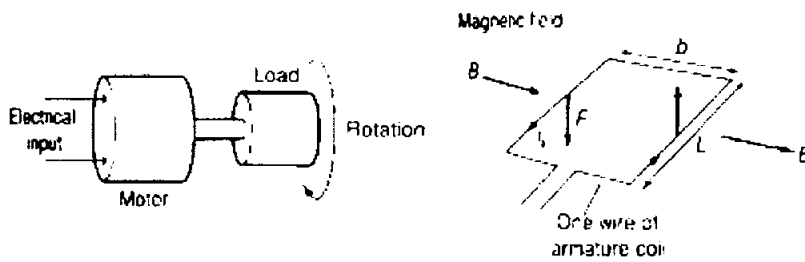

รูปที่ 2.7 แสดงโครงสร้าง DC Motor

ดังนั้น เราสามารถเขียนแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ ของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง ได้ 2 แบบ ขึ้นอยู่กับตัวแปรที่ควบคุม คือ

- Armature – Controlled Motor
- Field – Control Motor

แรงกระทำ  $F$  ที่กระทำบนขดลวดความยาว  $L$  ที่มีกระแส  $i_a$  ไหลผ่าน และวางอยู่ในสนามแม่เหล็กที่มีความเข้มสนามแม่เหล็ก  $B$  แรง  $F$  ที่กระทำเป็นมุมฉากกับ  $B$  จะมีค่าเป็น

$$F = Bi_a L \quad 2.4.1$$

ถ้ามีขดลวดจำนวน  $N$  เส้นจะได้

$$F = NBi_a L \quad 2.4.2$$

แรงกระทำ  $F$  นี้จะยังผลให้เกิดแรงบิด  $T$  เมื่อ  $T = Fb$  โดย  $b$  คือความกว้างของขดลวด ดังนั้น

$$T = NBi_a Lb \quad 2.4.3$$

เราจะเห็นว่า แรงบิด  $T$  นี้จะเป็นสัดส่วนกับ  $Bi_a$  ส่วนพารามิเตอร์อื่น ๆ จะคงที่สำหรับมอเตอร์หนึ่ง ๆ ดังนั้นเราสามารถเขียนสมการได้เป็น

$$T = k_1 Bi_a \quad 2.4.4$$

โดยที่

$$k_1 = NLb$$

- ปรับค่า  $V_T$  (Armature Voltage Control)

$$\omega = \frac{V_T}{K\phi} - \frac{T_{ind} \cdot R_A}{[K\phi]^2}$$

ตัวแปรที่ใช้

$V_T = V_a$  ,Armature Voltage หน่วยเป็น โวลต์

$E_a = V_b$  (back emf) หน่วยเป็น โวลต์

เนื่องจาก armature เป็นขดลวดที่หมุนอยู่ในสนามแม่เหล็ก จึงเกิดการเหนี่ยวนำและทำให้เกิดการเหนี่ยวนำไฟฟ้าขึ้น ทิศทางของแรงเคลื่อนไฟฟ้าที่เกิดขึ้นนี้ จะตรงกันข้ามกับทิศทางของความต่างศักย์ที่ทำให้เกิดการหมุน ดังนั้นเราจึงเรียกแรงเคลื่อนไฟฟ้าที่เกิดจากการเหนี่ยวนำนี้ว่า back emf โดย back emf นี้ จะเป็นอัตราส่วนกับอัตราการหมุนของ armature และสนามแม่เหล็กที่เกิดขึ้นจากขดลวด ทำให้ความเข้มสนามแม่เหล็ก  $B$  มีค่าเป็น

$$V_b = k_2 B \omega \quad 2.4.5$$


เมื่อ  $\omega$  คือความเร็วรอบของเพลาและ  $k_2$  เป็นค่าคงที่

Armature – Controlled Motor เป็นมอเตอร์ที่กำหนดให้กระแสไฟฟ้าให้ Field coil นั้นมีค่าคงที่และความเร็วรอบของมอเตอร์จะปรับโดยปรับเปลี่ยนความต่างศักย์  $v_a$  ที่ให้กับ armature การที่กระแสไฟใน field coil มีค่าคงที่ก็แสดงว่าความเข้มสนามแม่เหล็ก  $B$  มีค่าคงที่ ทำให้เราได้

$$V_b = k_3 \omega \quad 2.4.6$$

เมื่อ  $k_3$  คือค่าคงที่ ในวงจรของ armature นั้นจะประกอบด้วยความต้านทาน  $R_a$  และ inductance  $L_a$  ตามรูปที่ 2 ซึ่งในกรณีนี้จะทำให้เกิด back emf  $v_b$  ขึ้น ดังนั้นถ้าหากว่าเราให้ ความต่างศักย์  $v_a$  กับวงจร armature เราจะได้

$$v_a - v_b = L_a \frac{di_a}{dt} + R_a i_a \quad 2.4.7$$

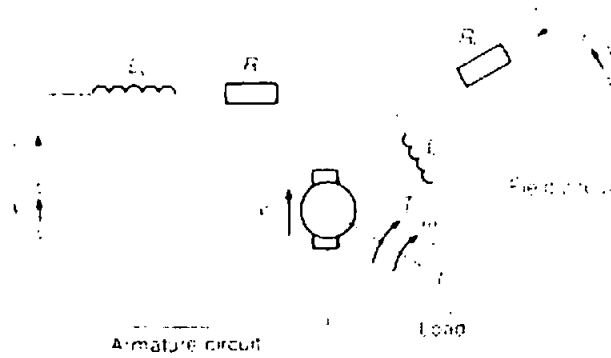

รูปที่ 2.8 D.C. Motor Circuit

เมื่อเราพิจารณาสมการนี้ในรูปของ block diagram ดังที่แสดงในรูปที่ 2 เราจะเห็นว่าค่าที่เราให้กับระบบเป็น  $v_a$  แต่จะถูกลดลงด้วย back emf.  $v_b$  ซึ่งจะทำให้ได้สัญญาณความผิดพลาด ( $v_a - v_b$ ) สัญญาณความผิดพลาดที่ได้นี้จะเข้าสู่ขดลวด armature ดังนั้นสมการ (2.4.7) นี้จะอธิบายถึงความสัมพันธ์ระหว่างสัญญาณความผิดพลาด และค่ากระแสที่ได้ใน armature coil  $i_a$  แทนค่า  $v_b$  ลงในสมการ (2.4.7) จะได้

$$v_a - k_3 \omega = L_a \frac{di_a}{dt} + R_a i_a \quad 2.4.8$$

กระแส  $i_a$  ในขดลวด armature จะทำให้เกิดแรงบิด  $T$  ซึ่งมีค่าตามสมการ (2.4.4) เป็น

$$T = k_4 B i_a = k_4 i_a \quad 2.4.9$$

เมื่อ  $k_4$  เป็นค่าคงที่ จากนั้นแรงบิดจะกลายเป็นอินพุตให้กับระบบการกระตุก ซึ่งในที่นี้คือเอาชนะความเฉื่อยของระบบเวลาและส่วนหมุนทั้งหมด ดังนั้นจากระบบเชิงกล

$$Net\ torque = T - damping\ torque \quad 2.4.10$$

โดย *damping torque* มีค่าเท่ากับ  $c\omega$  เป็นความหน่วง และ  $c$  เป็นค่าคงที่ ถ้าหากเราพิจารณาว่าเพลานี้ไม่มีความยืดหยุ่นเชิงมุม หรือเพลานี้เป็นวัตถุเกร็งเราจะได้


$$Net\ torque = k_4 i_a - c\omega \quad 2.4.11$$

ซึ่งจากกฎข้อที่ 2 เราจะได้

$$J \frac{d\omega}{dt} = k_4 i_a - c\omega \quad 2.4.12$$

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

จากสมการ 2.4.8 และ 2.4.12 นี้จะอธิบายการทำงานของ armature – controlled motor

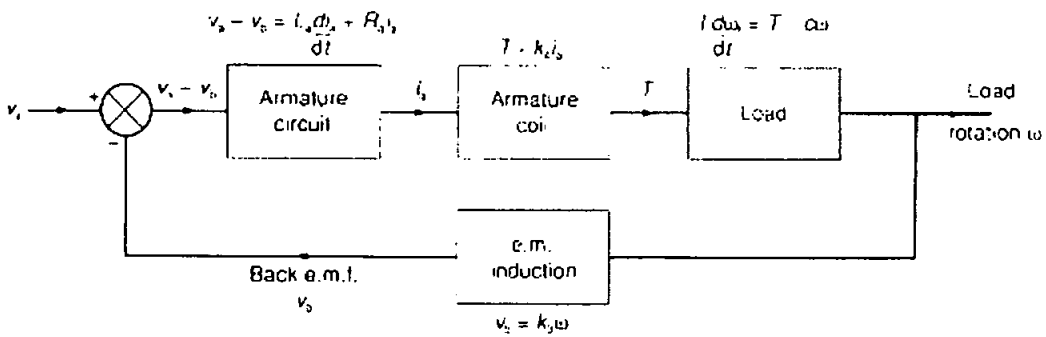

รูปที่ 2.9 แผนภาพบล็อกของ armature – controlled motor

- ปรับค่า  $I_F$  (Field Current Control)

$$\omega = \frac{V_T}{K_F \cdot I_F} - \frac{T_{ind} \cdot R_A}{[K_F \cdot I_F]^2}$$

การควบคุมมอเตอร์แบบ field-controlled motor จะทำโดยกำหนดให้กระแสที่ไหลเข้าสู่ armature มีค่าคงที่ แล้วปรับภาระกรรม โดยการเปลี่ยนแปลงค่าความต่างศักย์ของ field circuit ซึ่งวงจร field circuit นี้จะประกอบด้วย inductance ต่ออนุกรมกับ Resistant,  $R_f$  ดังนั้นในวงจรนี้

$$v_f = R_f i_f + L_f \frac{di_f}{dt} \quad 2.4.13$$

เราสามารถพิจารณาการทำงานของ field – controlled motor ในรูปแบบของ block diagram ดังที่แสดงในรูปที่ 4 เราจะมีอินพุตเข้าระบบใน  $v_f$  จากนั้นจะทำให้เกิดกระแส  $i_f$  ขึ้นใน field – circuit ความสัมพันธ์ของกระแสและความต่างศักย์เป็นไปตามสมการข้างบนนี้ กระแสที่เกิดขึ้นจะทำให้เกิดความเข้มสนามแม่เหล็กและเกิดเป็นแรงบิดที่เหนี่ยวนำ armature แต่เนื่องจากความเข้มสนามแม่เหล็ก  $B$  นี้เป็นสัดส่วนกับกระแส  $i_f$  ในขณะที่  $i_a$  มีค่าคงที่ ดังนั้นสมการ (2.69) สามารถเขียนได้เป็น

$$T = k_1 B i_a = k_c i_f \quad 2.4.14$$

เมื่อ  $k_c$  เป็นค่าคงที่ จากนั้นแรงบิดจะเปลี่ยนเป็นการเอาชนะภาระกรรมคือระบบเพล่าให้เกิดการหมุนด้วยความเร็วเชิงมุม  $\omega$  ซึ่งจากระบบเชิงกลเราได้

$$\text{Net torque} = T - \text{damping torque} \quad 2.4.15$$

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้


โดย damping torque มีค่าเท่ากับ เมื่อ เป็นค่าคงที่ หากเราไม่พิจารณาความขีดยุ่นของเพลารเราจะได้

$$\text{Net torque} = k_{\phi} i_f - c\omega \quad 2.4.16$$

และจากกฎของนิวตันเราจะได้

$$J \frac{d\omega}{dt} = k_{\phi} i_f - c\omega \quad 2.4.17$$

สมการ (2.4.13) และ (2.4.17) จะอธิบายสภาพการทำงานที่เกิดขึ้นกับ field-controlled motor

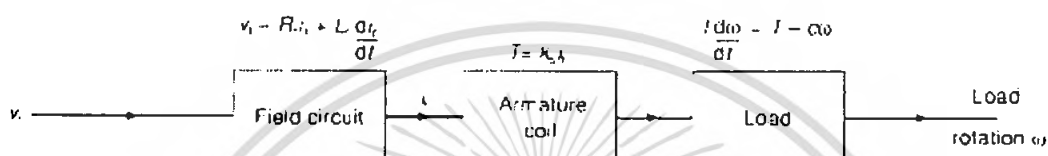

รูปที่ 2.10 แผนภาพบล็อกของ Field - controlled motor

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

## บทที่ 3


### หลักการสร้างและออกแบบ

ในส่วนของการสร้างและออกแบบเครื่องกัดจากการใช้ฝีมือช่างฝีมือมาเป็นระบบอัตโนมัติ นั้น ต้องทำงานในสามส่วนต่อไปนี้ คือ ส่วนโปรแกรมแปลงไฟล์ โปรแกรมส่วนติดต่อเครื่องกัด และส่วนการปรับปรุงเครื่องกัด ต้องรู้ว่าแต่ละส่วนมีความสัมพันธ์กันอย่างไรรวมไปถึงขอบเขตความต้องการของการนำเครื่องกัดไปใช้

#### 3.1 ส่วนโปรแกรม

ส่วนโปรแกรมเป็นส่วนที่ใช้สั่งงานเครื่องกัดมีความสามารถทั้งการนำเข้าไฟล์รูปภาพจาก โปรแกรมออกแบบต่างๆที่บันทึกในรูปแบบไฟล์ DXF มาแปลงเป็นชนิดไฟล์ G-CODE (.nc) แล้วนำไปสั่งให้เครื่องกัดทำงานตามรูปที่ต้องการได้ สามารถแสดงรูปภาพจากข้อมูลไฟล์ DXF ที่นำมาทำการแปลงเป็น G-CODE ทั้งยังมีส่วนให้ผู้ใช้สามารถทำการควบคุมเครื่องกัดได้โดยตรงอีกด้วย


##### 3.1.1 โปรแกรมส่วนการแปลงไฟล์ (DXF to G-Code Converter)

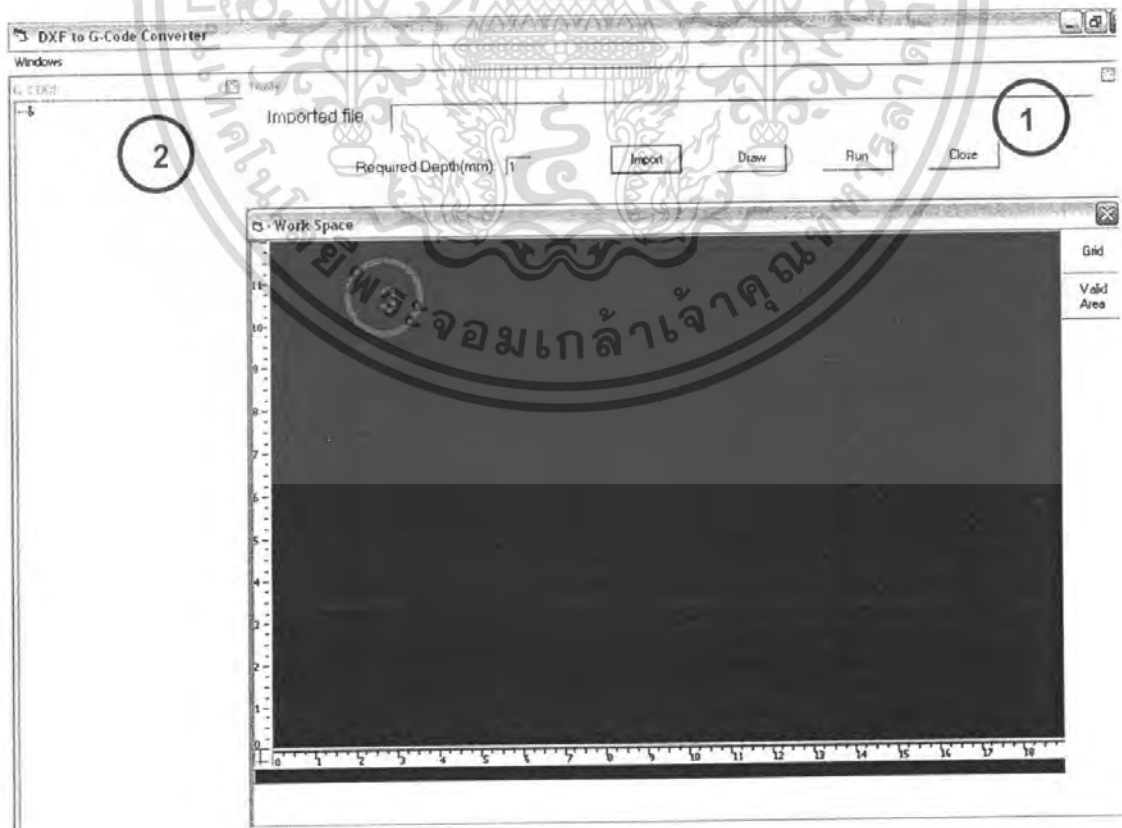

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับกรใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้เผยแพร่ใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
รูปที่ 3.1 แสดงหน้าต่างของโปรแกรมส่วนการแปลงไฟล์  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

DXF to G-Code Converter เป็นหน้าต่างที่ใช้สำหรับนำไฟล์ DXF จากโปรแกรมออกแบบต่างๆ ในที่นี้คือโปรแกรม AutoCAD เข้ามาเพื่อแปลงเป็นไฟล์ G-CODE (.nc) ซึ่งประกอบไปด้วยสามส่วนคือ ส่วน Tools, ส่วน G-CODE และส่วน Work Space โดยที่แต่ละส่วนจะทำงานสัมพันธ์กัน ยกตัวอย่างเช่น เมื่อมีการเรียกข้อมูลเข้ามาทางหน้าต่างส่วน Tools รายละเอียดของรูปภาพนั้นจะถูกอ่านแล้วทำการแปลงส่งไปแสดงที่ส่วนของ G-CODE และเมื่อส่วนหน้าต่าง G-CODE มีการเปลี่ยนแปลงแล้วทำการกดปุ่ม Draw ที่หน้าต่างของ Tools ก็จะมีผลทำให้หน้าต่างส่วนของหน้าต่าง Work Space มีการแสดงรูปภาพที่แตกต่างจากรูปภาพเดิม เป็นต้น ซึ่งแต่ละส่วนนั้นมีรายละเอียดดังนี้

### 3.1.1.1 Tools Window (1)

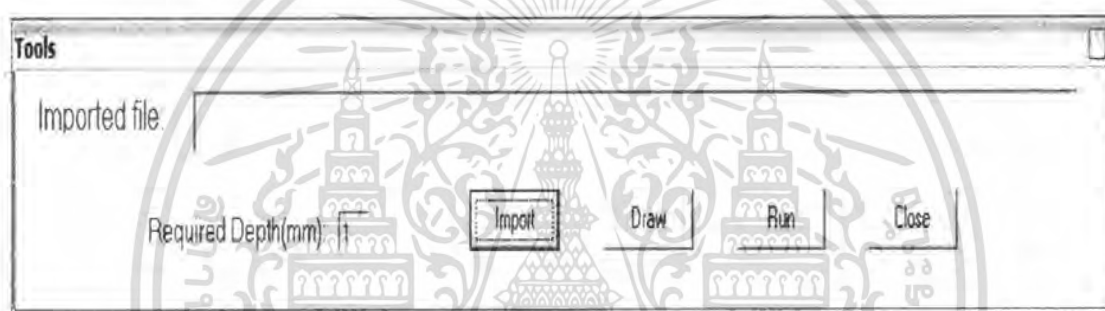

รูปที่ 3.2 แสดงหน้าต่าง Tools

เป็นส่วนที่ใช้ในการควบคุมการทำงานของหน้าต่างอื่นๆประกอบไปด้วย

- Imported file เป็นส่วนที่ใช้แสดงชื่อของไฟล์ DXF ที่ต้องการนำมาแปลงไฟล์
- Required Depth (mm) เป็นส่วนที่ให้ผู้ใช้งานกำหนดความลึกของการเจาะ โดยจะมีค่าตั้งต้นที่ 1mm
- Import เป็นปุ่มที่ใช้สำหรับเรียกไฟล์ DXF ที่ต้องการ โดย แสดง ดังรูปที่ 3.3
- Draw เป็นปุ่มที่ใช้ในการแสดงรูปของ G-CODE ที่มีการเปลี่ยนแปลง
- Run เป็นปุ่มที่สั่งการให้เครื่องกัดทำการกัดตามข้อมูลที่ได้ทำการเลือกข้างต้น
- Close เป็นปุ่มปิด โปรแกรม

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



รูปที่ 3.3 แสดงหน้าต่างการนำไฟล์ DXF เข้ามาแปลงเป็นไฟล์ NC

3.1.1.2 G-CODE Window (2)



รูปที่ 3.4 แสดงหน้าต่าง G-CODE

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับกรใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้คัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

เป็นหน้าต่างสำหรับแสดงไฟล์ G-CODE ที่ได้ทำการแปลงไฟล์มาแล้ว ซึ่งการแปลงไฟล์ DXF มาเป็นไฟล์ G-CODE นั้น เราต้องทราบรายละเอียดของรูปเส้นตรง และวงกลม ซึ่งใช้ข้อมูลจากไฟล์ DXF ดังที่กล่าวในบทที่ 2 จากนั้นเราทำการเขียนฟังก์ชันเพื่อทำการค้นหาข้อมูลที่ต้องการ ดังนี้

Function AcDbCondition()

'Circle Loop-----

If DataVar = "AcDbCircle" Then

    checkAcDb = 1

    Line Input #iFileNum, DataVar2

        If DataVar2 = 10 Then

            Line Input #iFileNum, DataVar2

            Debug.Print "I get X(3) =" & Val(DataVar2)

            x(3) = Val(DataVar2)

        End If

        Line Input #iFileNum, DataVar2

        If DataVar2 = 20 Then

            Line Input #iFileNum, DataVar2

            Debug.Print "I get Y(3) =" & Val(DataVar2)

            Y(3) = Val(DataVar2)

        End If

        Line Input #iFileNum, DataVar2

        Line Input #iFileNum, DataVar2

        Line Input #iFileNum, DataVar2

        If DataVar2 = 40 Then

            Line Input #iFileNum, R

            Debug.Print "I get R =" & R

        End If

        Line Input #iFileNum, DataVar2

        Line Input #iFileNum, DataVar2

        If DataVar2 = "AcDbArc" Then

            Line Input #iFileNum, DataVar2

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

Line Input #iFileNum, P1

Line Input #iFileNum, DataVar2

Line Input #iFileNum, P2

Debug.Print "I get P1 =" & P1

Debug.Print "I get P2 =" & P2

$x(1) = \text{Round}(x(3) + R * \text{Cos}(P1 * 3.141 / 180))$

$Y(1) = \text{Round}(Y(3) + R * \text{Sin}(P1 * 3.141 / 180))$

$x(2) = \text{Round}(x(3) + R * \text{Cos}(P2 * 3.141 / 180))$

$Y(2) = \text{Round}(Y(3) + R * \text{Sin}(P2 * 3.141 / 180))$

Debug.Print x(1) & ", " & Y(1)

Debug.Print x(2) & ", " & Y(2)

Else

$Y(2) = \text{Val}(R) + \text{Val}(Y(3))$

Debug.Print "I get Y(2) =" & Y(2)

$x(2) = x(3)$

$x(1) = x(2)$

$Y(1) = Y(2)$

End If

'X(1),Y(1)=start

'X(2),Y(2)=end

'X(3),Y(3)=center

'P1=start radius

'P2=end radius

'R=radius

iFileNum2 = FreeFile

If check = 1 Then

Open txtExport For Output As #iFileNum2

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

```

ElseIf check > 1 Then
    Open txtExport For Append As #iFileNum2
End If

If check = 1 Then
    Print #iFileNum2, "G90"
    Print #iFileNum2, "G00 Z" & txtThick.Text + 2
End If

Print #iFileNum2, "G00 X" & x(1); " Y" & Y(1)
Print #iFileNum2, "G01 Z" & txtThick.Text - txtDepth
Print #iFileNum2, "G03 X" & x(3); " Y" & Y(3); " I" & x(2); " J" & Y(2)
Print #iFileNum2, "G00 Z" & txtThick.Text + 2
Close #iFileNum2
End If
'End Circle Loop-----
'Line Loop-----
' Public X1, X2, Y1, Y2 As Integer
If (DataVar = "AcDbLine") Or (Form1.KeawClick = 1) Then
    Debug.Print "In 10Op"
    checkAcDb = 2

    Line Input #iFileNum, DataVar2
    If DataVar2 = 10 Then
        Line Input #iFileNum, X1
        Debug.Print "I get X1 =" & Val(X1)
        X1 = Val(X1)
    End If
    Line Input #iFileNum, DataVar2
    If DataVar2 = 20 Then
        Line Input #iFileNum, Y1
        Debug.Print "I get Y1 =" & Val(Y1)

```

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

```

    Y1 = Val(Y1)
End If
Line Input #iFileNum, DataVar2
Line Input #iFileNum, DataVar2
Line Input #iFileNum, DataVar2
If DataVar2 = 11 Then
    Line Input #iFileNum, X2
    Debug.Print "I get X2 =" & X2
    X2 = Val(X2)
End If
Line Input #iFileNum, DataVar2
If DataVar2 = 21 Then
    Line Input #iFileNum, DataVar2
    Debug.Print "I get Y2 =" & DataVar2
    Y2 = Val(DataVar2)
End If
'*****
TrnPoint
'***** End Get value *****
iFileNum2 = FreeFile
If check = 1 Then
    Open txtExport For Output As #iFileNum2
ElseIf check > 1 Then
    Open txtExport For Append As #iFileNum2
End If
Print #iFileNum2, "G90"
Print #iFileNum2, "G00 Z" & txtThick.Text + 2
Print #iFileNum2, "G00 X" & X1; " Y" & Y1
Print #iFileNum2, "G01 Z" & txtThick.Text - txtDepth
Print #iFileNum2, "G01 X" & X2; " Y" & Y2
Print #iFileNum2, "G00 Z" & txtThick.Text + 2
Print #iFileNum2, "G00 X0 Y0"

```

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

```
Close #iFileNum2
```

```
End If
```

```
'End Line Loop-----
```

```
End Function
```


ซึ่งหลังจากการแปลงไฟล์เรียบร้อยแล้วจะแสดงไฟล์ G-CODE ในหน้าต่าง G-CODE พร้อมทั้งแสดงรูปจากไฟล์ DXF ในหน้าต่าง Work Space ดังรูป



รูปที่ 3.5 แสดงไฟล์ G-code ที่ได้จากการแปลงไฟล์ DXF พร้อมทั้งรูปภาพ

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

### 3.1.1.3 Work Space Window (3)

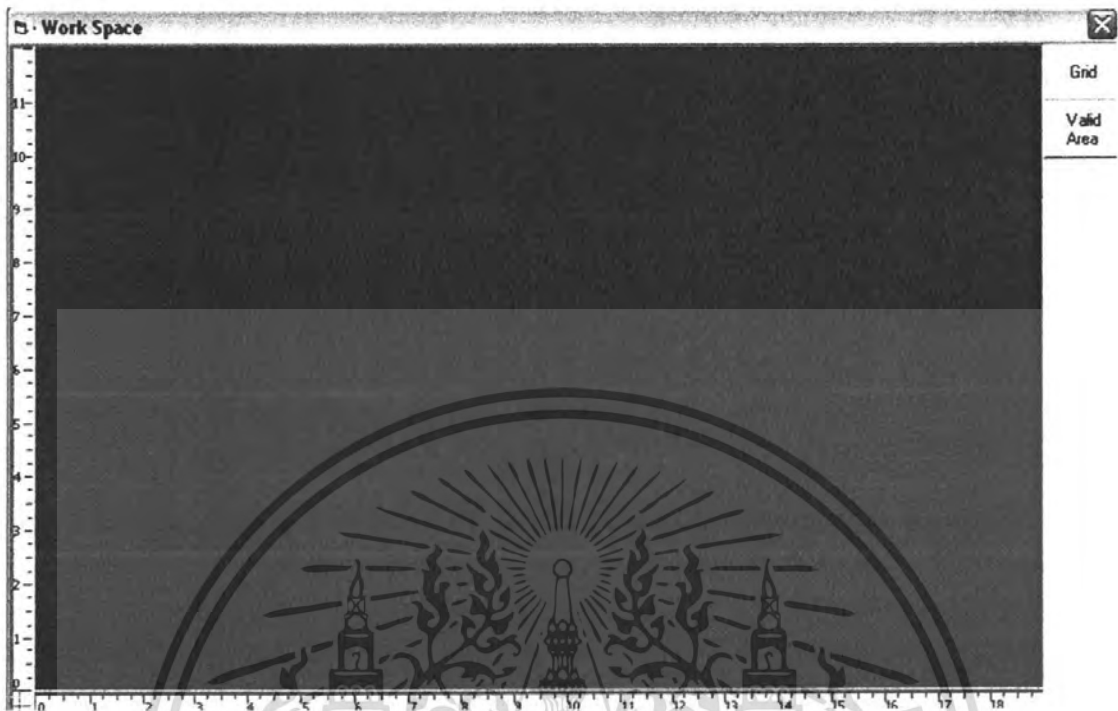

รูปที่ 3.6 แสดงหน้าต่าง Work Space

เป็นหน้าต่างที่ใช้แสดงรูปภาพที่นำมาจากไฟล์ DXF ซึ่งออกแบบจากผู้ใช้ โดยจะทำการแสดงรูปใหม่ทุกครั้งเมื่อมีการแก้ไขข้อมูลในหน้าต่างของ G-CODE หลังจากกดปุ่ม Draw สามารถเขียน โปรแกรม ดังนี้

```
Sub showPic()
```

```
    ii = 0
```

```
    ii = ii + 1
```

```
    seq = 1
```

```
    o2 = myArray(ii)
```

```
    Do While Not o2 = "---&"
```

```
        o2 = myArray(ii)
```

```
    If Mid(o2, 1, 5) = "G00 Z" Then
```

```
        PicArrayX(seq) = "HELLO"
```

```
        PicArrayY(seq) = "HELLO"
```

```
    Elseif o2 = "G00 X0 Y0" And myArray(ii + 1) = "---&" Then
```

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่ออกเป็นส่วนหนึ่งของการใช้งานเพื่อจุดประสงค์เท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

```

Timer1.Enabled = True

'DrawPic

ElseIf Mid(o2, 1, 5) = "G00 X" And Not myArray(ii + 1) = "---&" Then
    FindChar2 (o2)
    PicArrayX(seq) = Mid(o2, SPACE(1) + 2, SPACE(2) - SPACE(1) - 2)
    PicArrayY(seq) = Mid(o2, SPACE(2) + 2, SPACE(3) - SPACE(2) - 2)
ElseIf Mid(o2, 1, 5) = "G01 Z" Then
    seq = seq - 1
ElseIf Mid(o2, 1, 5) = "G01 X" Then
    FindChar2 (o2)
    PicArrayX(seq) = Mid(o2, SPACE(1) + 2, SPACE(2) - SPACE(1) - 2)
    PicArrayY(seq) = Mid(o2, SPACE(2) + 2, SPACE(3) - SPACE(2) - 2)

ElseIf Mid(o2, 1, 5) = "G03 X" Then
    FindChar2 (o2)
    'In case of a full circle
    If PicArrayX(seq - 1) = Mid(o2, SPACE(3) + 2, SPACE(4) - SPACE(3) - 2) And
PicArrayY(seq - 1) = Mid(o2, SPACE(4) + 2, SPACE(5) - SPACE(4) - 2) Then
        PicArrayX(seq - 1) = "HELLO"
        PicArrayY(seq - 1) = "HELLO"
        PicArrayX(seq) = "C" & Mid(o2, SPACE(1) + 2, SPACE(2) - SPACE(1) - 2)
        PicArrayY(seq) = Mid(o2, SPACE(2) + 2, SPACE(3) - SPACE(2) - 2)
        PicArrayR(seq) = Mid(o2, SPACE(3) + 2, SPACE(4) - SPACE(3) - 2) - Mid(o2, SPACE(1)
+ 2, SPACE(2) - SPACE(1) - 2)
        If myArray(ii + 1) = "G01 X" Then
            PicArrayX(seq) = Mid(myArray(ii + 1), SPACE(3) + 2, SPACE(4) - SPACE(3) - 2)
            PicArrayY(seq) = Mid(myArray(ii + 1), SPACE(4) + 2, SPACE(5) - SPACE(4) - 2)
        End If
    End If
End If

seq = seq + 1

ii = ii + 1

```

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

```

Loop
For B = 1 To seq
    Debug.Print PicArrayX(B)
    Debug.Print PicArrayY(B)
    Debug.Print PicArrayR(B)
Next B
For iii = 2 To seq - 4
    If Not PicArrayY(iii) = "HELLO" Then
        If Val(PicArrayY(iii)) > 60 Then
            PicArrayY(iii) = Trim(Val(PicArrayY(iii)) - (2 * (Val(PicArrayY(iii)) - 60)))
        ElseIf Val(PicArrayY(iii)) < 60 Then
            PicArrayY(iii) = Trim(Val(PicArrayY(iii)) + (2 * (60 - Val(PicArrayY(iii))))))
        End If
    End If
Next iii
End Sub

Sub DrawPic()
    For iii = 2 To seq - 4
        If Not Mid(PicArrayX(iii), 1, 1) = "C" Then
            If Not PicArrayX(iii + 1) = "HELLO" Then
                If Not PicArrayX(iii) = "HELLO" Then
                    frmDrawing.WrkSpace.Line (Val(PicArrayX(iii)), Val(PicArrayY(iii)))-
                    (Val(PicArrayX(iii + 1)), Val(PicArrayY(iii + 1))), QBColor(14)
                End If
            End If
        Else
            'If Not PicArrayX(iii + 1) = "HELLO" Then
            'If Not PicArrayX(iii) = "HELLO" Then
            Debug.Print Val(Mid(PicArrayX(iii), 2, Len(PicArrayX(iii)))) & "-----
            -----"

```


เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

```

frmDrawing.WrkSpace.Circle (Val(Mid(PicArrayX(iii), 2, Len(PicArrayX(iii))),
Val(PicArrayY(iii))), Val(PicArrayR(iii)), QBColor(14)
'End If
'End If
End If
Next iii
End Sub

```

### 3.1.2 โปรแกรมส่วนการควบคุมเครื่องจักร (MANUAL FORM)

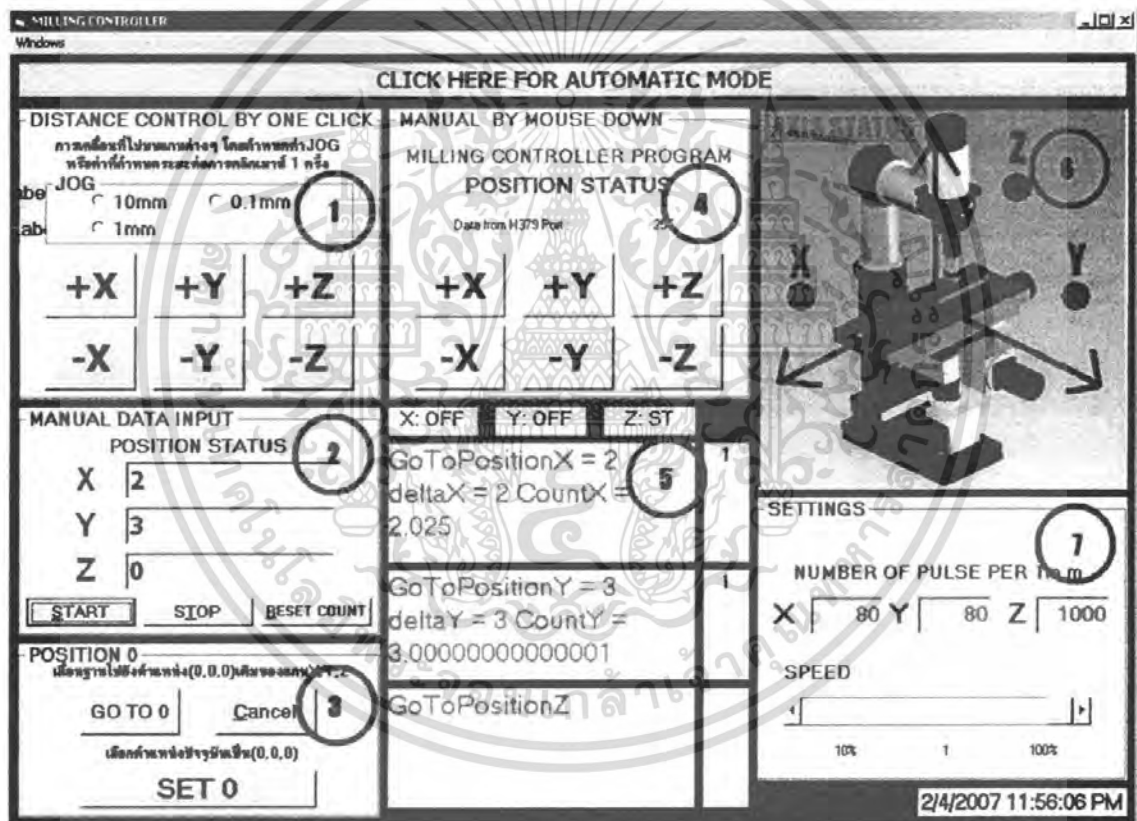

รูปที่ 3.7 แสดงหน้าต่างโปรแกรมควบคุมเครื่องจักร

MANUAL FORM เป็นหน้าต่างสำหรับการควบคุมการเคลื่อนที่ตามแกนต่างๆ ซึ่งกำหนดโดยผู้ใช้ ซึ่งประกอบไปด้วยส่วนต่างๆ ดังนี้

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้


### 3.1.2.1 DISTANCE CONTROL BY ONE CLICK(1)

เป็นการเคลื่อนที่ไปบนแกนต่างๆ โดยการกำหนดค่าJOG หรือค่าที่กำหนดระยะต่อการคลิกเมาส์ 1 ครั้งซึ่งจะมีการนับค่าตำแหน่งที่เคลื่อนที่ไป และแสดงค่าตำแหน่งที่ POSITION STATUS หลักการเขียนโปรแกรมDISTANCE CONTROL BY ONE CLICK


ก่อนทำการเขียนโปรแกรมส่งพัลส์ผ่านพอร์ตขนาน จะต้องทำการประกาศก่อน โดยพิมพ์ข้อความดังนี้ไว้ที่ส่วนบนสุดของโปรแกรม

```
Private Declare Sub Out Lib "inpout32.dll" Alias "Out32" (ByVal PortAddress As Integer, ByVal Value As Integer)
```

โปรแกรมจะนำค่าที่ถูกกำหนดไว้ในส่วน NUMBER OF PULSE PER 1 m.m.(7) มาใช้ในการส่งพัลส์ ซึ่งต่อไปนี้จะเป็นการยกตัวอย่างการเขียนโปรแกรมส่วนการส่งพัลส์บนแกน X

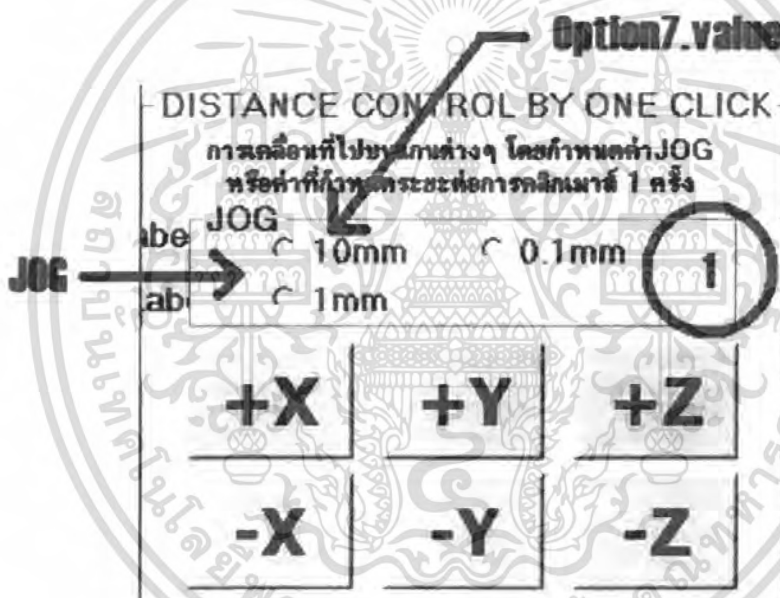

รูปที่ 3.8 ตำแหน่งของJOGและOption7.value

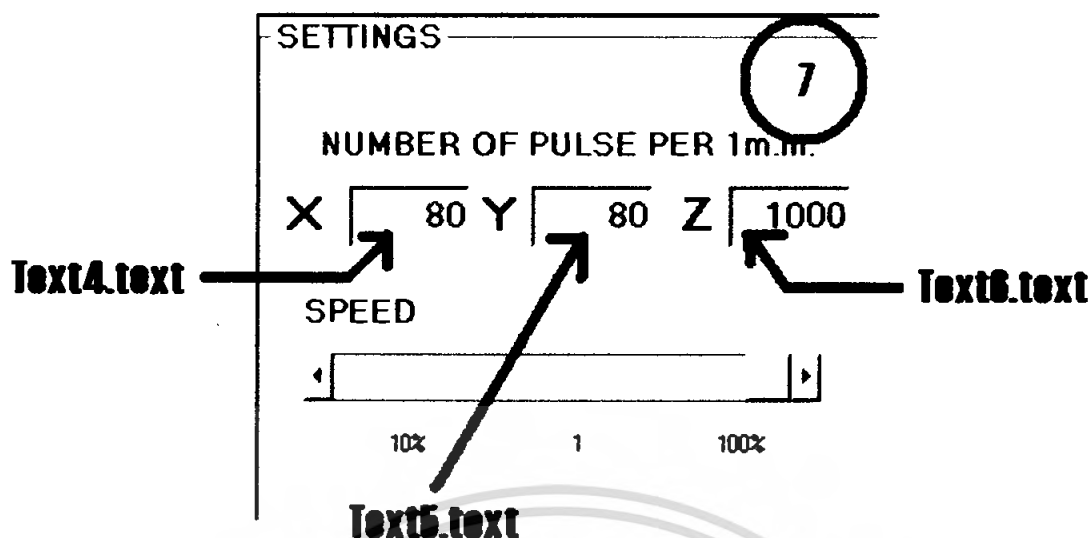

รูปที่ 3.9 แสดง ตำแหน่งของTextต่างๆ

กำหนดให้

Option7.Value คือ ตัวเลือก 10 m.m.

Option8.Value คือ ตัวเลือก 1 m.m.

Option9.Value คือ ตัวเลือก 0.1 m.m.

Text4.Text คือ ค่า NUMBER OF PULSE PER 1 m.m. ของแกนX

Text5.Text คือ ค่า NUMBER OF PULSE PER 1 m.m. ของแกนY

Text6.Text คือ ค่า NUMBER OF PULSE PER 1 m.m. ของแกนZ

- โปรแกรมในส่วนไทมเมอร์ของJOG

If Option7.Value = True And IsNumeric(Text4.Text) Then

X = Text4.Text \* 10

ElseIf Option8.Value = True And IsNumeric(Text4.Text) Then

X = Text4.Text

ElseIf Option9.Value = True And IsNumeric(Text4.Text) Then

X = Text4.Text / 10 End If

- โปรแกรมในส่วนของปุ่ม+X

A = 0

If Option7.Value = False And Option8.Value = False And Option9.Value = False Then 'check list

Timer17.Enabled = False

MsgBox "You must choose JOG.", vbOKOnly

เอกสารนี้เป็นเอกสารลิขสิทธิ์สงวนไว้เพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

**ElseIf Option7.Value = True Or Option8.Value = True Or Option9.Value = True Then**

**Timer17.Interval = HScroll1.Value**

Timer17.Enabled = True

End If

X = X + A

- โปรแกรมในส่วนไทมเมอร์ของ+X

Label10.Caption = "MACHINE ON WORK"

Shape1.BackColor = vbGreen

If SelfTimer Then ' Check SelfTimer

Out pwrite, &H3

Label19.Caption = "1"

Label13.Caption = "1"

Label20.Caption = "GoToPositionX = " & (GoToPositionX) & " deltaX = " & deltaX & "

CountX = " & CountX

CountX = CountX + (1 / Val(Text4.Text)) ' 1/x is number of pulse per 1mm

GoToPositionX = GoToPositionX + (1 / Val(Text4.Text))

A = A + 1 'count

Label29.Caption = "WORK"

Else

Out pwrite, &H2

Label19.Caption = "0"

Label13.Caption = "0"

End If

SelfTimer = Not SelfTimer ' toggle SelfTimer

Label18.Caption = A

If Not (X <> A) Then 'X=A

Timer17.Enabled = False

Out pwrite, &H0

Label29.Caption = "> Stop <"

Label20.Caption = "GoToPositionX = " & (GoToPositionX) & " deltaX = " & deltaX & "

CountX = " & CountX

Label10.Caption = "X: OFF"

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนลิขสิทธิ์สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

Shape1.BackColor = vbRed

End If


ถ้ามีการใส่ค่าที่ตำแหน่ง Text4.Text แล้วคลิกที่Option7.value ก็จะเป็นกรณีตรงกับเงื่อนไขแรก (If Option7.Value = True And IsNumeric(Text4.Text) Then X = Text4.Text \* 10) แล้วคลิกปุ่ม +X โปรแกรมก็จะทำการส่งพัลส์ไปเท่ากับค่าตัวแปร X และมีความเร็วในการส่งพัลส์เท่ากับ HScroll1.Value

### 3.1.2.2 MANUAL DATA INPUT

เป็นส่วนของการเคลื่อนที่ไปบนแกนต่างๆโดยการกำหนดค่าตำแหน่งที่ผู้ใช้ต้องการ โดยมีการนับค่าตำแหน่งแสดงที่POSITION STATUS

รูปที่ 3.10 แสดงMANUAL DATA INPUT

เนื่องจากเครื่องก๊ัดเป็นเครื่องก๊ัดแกน X, Y, Z แต่แกน Z นั้นเป็นเพียงความลึกของชิ้นงาน ดังนั้นการเขียน โปรแกรมโดยใช้สมการเส้นตรงจึงใช้เพียงแต่แกน X และ Y กำหนดให้ค่าตัวแปรต่างๆเป็นไปตามรูปด้านล่าง

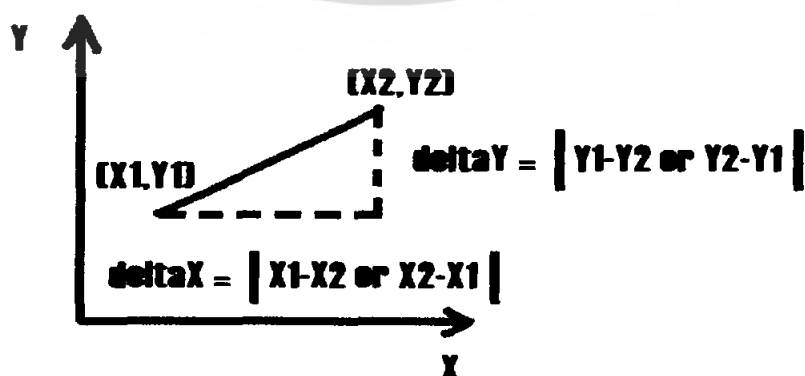

รูปที่ 3.11 แสดงค่าตัวแปรต่างๆในสมการเส้นตรง

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไมอนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

จากรูปจุด X1, Y1 และ X2, Y2 ห่างกันเป็นระยะ  $\Delta X$  และ  $\Delta Y$  ตามแกน X และ Y ดังนั้นการเขียนโปรแกรมส่งพัลส์ จึงเขียน โดยใช้ค่า  $\Delta X$  และ  $\Delta Y$  มาส่งพัลส์ในแกน X และ Y ตามลำดับก่อนและหลัง แต่ในกรณีที่ค่า  $\Delta X$  และ  $\Delta Y$  มีค่าเป็นตัวเลข 2 หลัก การส่งพัลส์ อาจจะไม่มีความละเอียดไม่พอ ดังนั้นจึงต้องใช้ฟังก์ชัน Mid และ Cint มาช่วยในการทำตัวเลขให้เป็น หลักเดียวและปัดเศษตามลำดับ ซึ่งจะทำให้การกัดชิ้นงานมีความละเอียดมากขึ้น

- โปรแกรมส่วนของปุ่มSTART

```
fixX = CountX
```

```
fixY = CountY
```

```
fixZ = CountZ
```

```
If Text1.Text = "" Then
```

```
Text1.Text = "0"
```

```
Timer9.Enabled = False
```

```
Timer13.Enabled = False
```

```
Timer10.Enabled = False
```

```
Timer14.Enabled = False
```

```
Timer11.Enabled = False
```

```
Timer15.Enabled = False
```

```
ElseIf IsNumeric(Text1.Text) Then
```

```
SelfTimer = False
```

```
deltaX = Text1.Text - GoToPositionX
```

```
GoToPositionX = Text1.Text
```

```
If deltaX = 0 Then
```

```
Timer9.Enabled = False
```

```
Timer13.Enabled = False
```

```
ElseIf deltaX > 0 Then
```

```
checkX = 0
```

```
Timer9.Interval = HScroll1.Value
```

```
Timer9.Enabled = True
```

```
Timer13.Enabled = False
```

```
ElseIf deltaX < 0 Then
```

```
checkX = 0
```

```
Timer13.Interval = HScroll1.Value
```

เอกสารนี้เป็นเอกสารลิขสิทธิ์สงวนไว้สำหรับบริการเชิงงานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

```
Timer13.Enabled = True
```

```
Timer9.Enabled = False
```

```
End If
```

```
Else
```

```
MsgBox "Please insert only numeric number in X box.", vbOKOnly
```

```
Timer9.Enabled = False
```

```
Timer13.Enabled = False
```

```
Timer10.Enabled = False
```

```
Timer14.Enabled = False
```

```
Timer11.Enabled = False
```

```
Timer15.Enabled = False
```

```
End If
```

- โปรแกรมส่วนของไทเมอร์ของXทางบวก

```
Function IncreaseX()
```

```
If GoToPositionX > CountX Then
```

```
Shape1.BackColor = vbGreen
```

```
Label10.Caption = "X: +ON"
```

```
For i = 1 To 2 * Mid(CInt(GoToPositionX - fixX), 1, 1)
```

```
If SelfTimer Then ' Check SelfTimer
```

```
Out pwrite, &H3
```

```
CountX = CountX + (1 / Text4.Text) ' 1/x is number of pulse per 1mm
```

```
Label13.Caption = "1"
```

```
Label20.Caption = "GoToPositionX = " & (GoToPositionX) & " deltaX = " & deltaX & "
```

```
CountX = " & (CountX)
```

```
Sleep (0.6)
```

```
Else
```

```
Out pwrite, &H2
```

```
Label13.Caption = "0"
```

```
End If
```

```
SelfTimer = Not SelfTimer ' toggle SelfTimer
```

```
Next i
```

```
Else
```


เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

```

Label10.Caption = "X: OFF"
Label20.Caption = "GoToPositionX = " & (GoToPositionX) & " deltaX = " & deltaX & "
CountX = " & (CountX)
Timer9.Enabled = False
Shapel.BackColor = vbRed
checkX = 1
checkRun
End If
End Function

```

### 3.1.2.3 POSITION 0

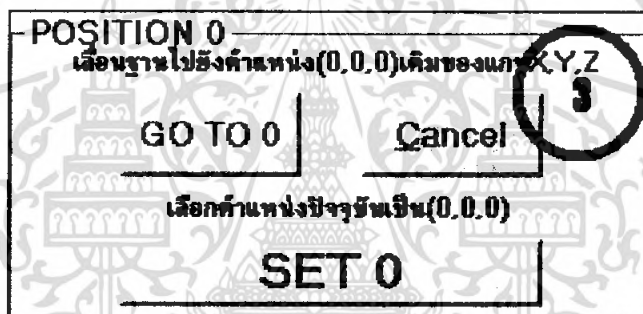

รูปที่ 3.12 แสดงส่วนควบคุม POSITION0

ถูกแบ่งออกเป็น2ส่วนคือ

- **GO TO 0**

เป็นการกลับไปยังตำแหน่ง(0,0,0)เดิม จากตำแหน่งใดๆ โปรแกรมในส่วนของGO TO 0 มีดังนี้

```
Text1.Text = "0"
```

```
Text2.Text = "0"
```

```
Text3.Text = "0"
```

```
Sleep (0.6)
```

```
Command7_Click
```

ถ้าคลิกปุ่มGO TO 0 โปรแกรมจะกำหนดให้ค่าทั้ง3ช่องของส่วนMANUAL DATA

INPUT เป็น0ทั้งหมด แล้วไปกดปุ่มSTARTของส่วนMANUAL DATA INPUT โดยอัตโนมัติ

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนลิขสิทธิ์ไว้เพื่อการใช้งานเท่านั้น เมื่อผู้ดูแลระบบหรือเจ้าหน้าที่ด้านเทคนิค  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

- **SET 0**

เป็นการตั้งค่าตำแหน่งปัจจุบันให้เป็นตำแหน่ง(0, 0, 0) โปรแกรมในส่วนของSET 0 ดังนี้

Label14.Caption = "BUTTON STATUS"

Command8.Enabled = True

CountX = 0

CountY = 0

CountZ = 0

Text1.Text = "0"

Text2.Text = "0"

Text3.Text = "0"

GoToPositionX = 0

GoToPositionY = 0

GoToPositionZ = 0

deltaX = 0

deltaY = 0

deltaZ = 0

Label10.Caption = "SET0"

Label20.Caption = "GoToPositionX = " & GoToPositionX & " deltaX = " & deltaX & " CountX = " & CountX

Label21.Caption = "GoToPositionY = " & GoToPositionY & " deltaY = " & deltaY & " CountY = " & CountY


Label22.Caption = "GoToPositionZ = " & GoToPositionZ & " deltaZ = " & deltaZ & " CountZ = " & CountZ

เป็นการกำหนดค่าต่างๆ ทั้งการนับตำแหน่ง ค่าใน Textbox ของตำแหน่งทั้งหมดให้เป็น 0 เพื่อทำการกำหนดให้ตำแหน่งปัจจุบันของเครื่องเป็นตำแหน่ง (0, 0, 0)

### 3.1.2.4 MANUAL BY MOUSE DOWN

เป็นการเคลื่อนที่ไปบนตำแหน่งต่างๆ โดยถูกออกแบบขึ้นเพื่อความสะดวกของผู้ใช้ กรณีที่มีการเคลื่อนที่ไปชนลิมิตสวิตช์ โดยผู้ใช้งานสามารถคลิกที่ปุ่มต่างๆ เพื่อเลื่อนฐานไม่ให้ชนลิมิตสวิตช์ โดยจะไม่มีกรนับค่าตำแหน่ง

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

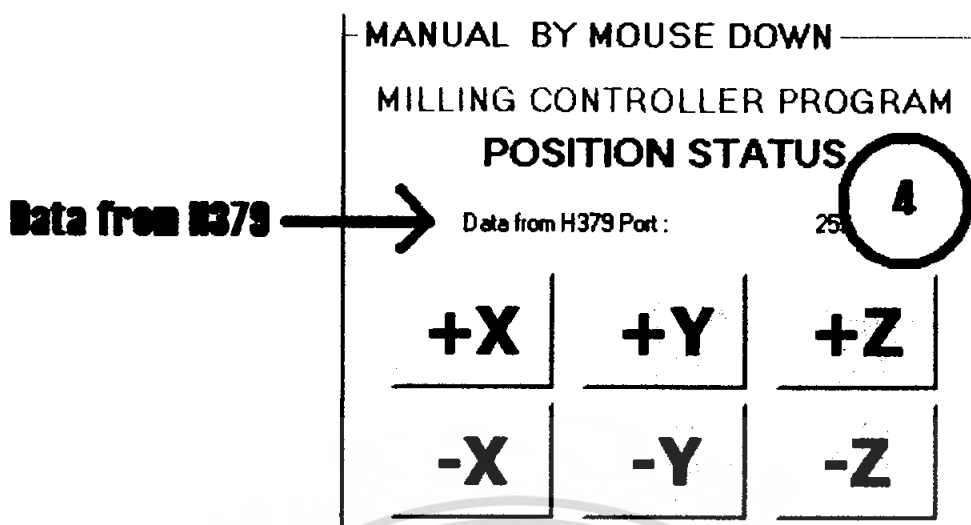

รูปที่ 3.13 แสดง MANUAL BY MOUSEDOWN และ DATA FROM H379 PORT

#### DATA FROM H379 PORT

เป็นส่วนของการรับค่าจากพอร์ตขนาน ซึ่งถ้ามีการชนลิมิตสวิตช์ ที่ตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่ง ก็จะมีค่าตัวเลขเปลี่ยนแปลงไป และนำค่าที่เปลี่ยนแปลงไปนี้มาเขียนโปรแกรมเพื่อทำการตัดการทำงานของปั๊มใน โปรแกรม ที่ลิมิตสวิตช์ถูกชน

- หลักการเขียน โปรแกรมDATA FROM H379 PORT

ก่อนเขียน โปรแกรมรับค่าจากภายนอก ต้องประกาศฟังก์ชันเพิ่มเติมเสียก่อน ดังนี้

```
Private Declare Function Inp Lib "inpout32.dll" Alias "Inp32" (ByVal PortAddress As Integer)
As Integer
```

- โปรแกรมส่วน ไทเมอร์ของH379

เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงของตัวเลขต่างๆเนื่องมาจากการที่ลิมิตสวิตช์ที่ตำแหน่งนั้นๆถูกชน เราก็สามารถนำค่าตัวเลขที่เปลี่ยนแปลงนั้นๆ มาเขียนเป็นฟังก์ชันเพิ่มเติมได้ ดังนี้

```
N = Inp(pread)
```

```
Label2.Caption = N
```

```
Select Case N
```

```
Case 126, 120 'No contact on limit switch
```

```
lblStatus.Caption = "EDM CONTROLLER PROGRAM"
```

```
Command1.Enabled = True
```

```
Command2.Enabled = True
```

```
Command3.Enabled = True
```

```
Command4.Enabled = True
```

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

Command6.Enabled = True

Command12.Enabled = True

Command13.Enabled = True

Command14.Enabled = True

Command15.Enabled = True

Command17.Enabled = True

Case 118, 112 'contact on pin15 +x

Out pwrite, &H40 'cut off electric current drill

Command2.Enabled = False

Command13.Enabled = False

Timer4.Enabled = False

Timer13.Enabled = False

Timer18.Enabled = False

เช่น กรณีที่ค่าส่งมาเป็น118 หรือ 112 เราเขียนโปรแกรมให้ส่งสัญญาณ(H40)ไปตัดการทำงานของสว่าน และตัดการทำงานของปั๊มที่ลิมิตสวิทช์เคลื่อนที่ไปชน(Command2.Enabled = False,Command13.Enabled = False)

**3.1.2.5 POSITION STATUS**

เป็นส่วนที่แสดงค่าตำแหน่งปัจจุบันของแกนต่างๆ ซึ่งถูกเขียนไว้ที่ส่วนอื่นของโปรแกรม


X: OFF	Y: OFF	Z: ST
GoToPositionX = 2 deltaX = 2 CountX = 2.025	<b>5</b>	1
GoToPositionY = 3 deltaY = 3 CountY = 3.000000000000001		1
GoToPositionZ		

**รูปที่ 3.14** แสดง POSITION STATUS

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

### 3.1.2.6 AXIS STATUS


เป็นส่วนของการแสดงว่า ณ เวลานั้น มีการเคลื่อนที่บนแกนใดบ้าง ถ้ามีการเคลื่อนที่บนแกนใด จะมีการเปลี่ยนสีของไฟจากแดงเป็นเขียว

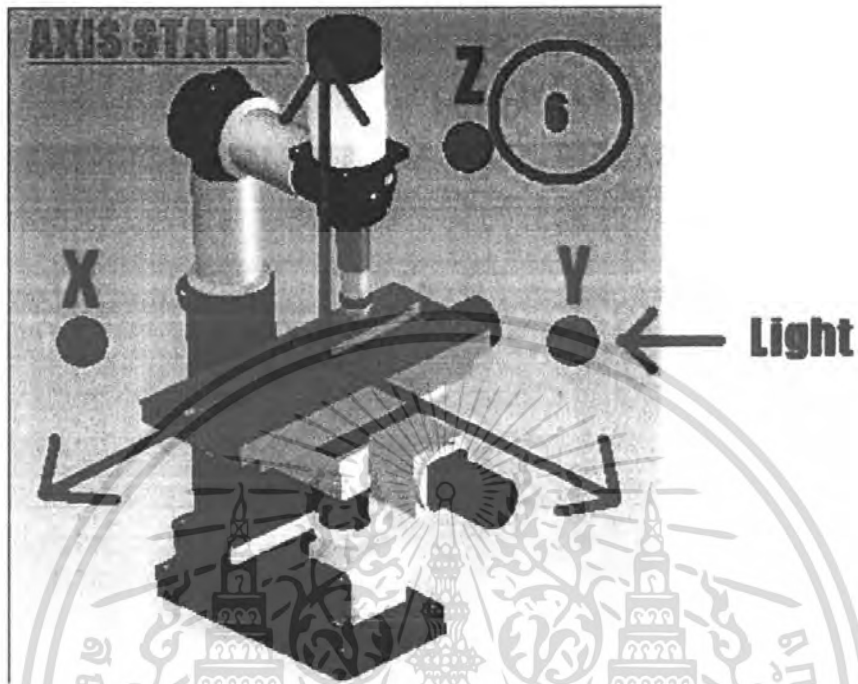

รูปที่ 3.15 AXIS STATUS

### 3.1.2.7 SETTINGS

ส่วนของการปรับแต่งค่าเริ่มต้นต่างๆของโปรแกรม

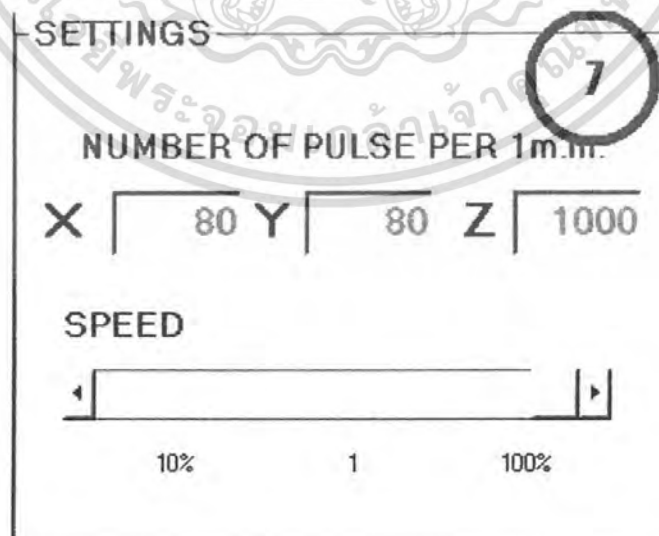

รูปที่ 3.16 แสดง SETTINGS

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ซึ่งมี 2 ค่าที่ผู้ใช้ต้องกำหนดก่อนการเริ่มต้นการใช้โปรแกรม คือ

- **NUMBER OF PULSE PER 1 m.m.**

จำนวนพัลส์ที่ต้องส่งไปยังสเต็ปมอเตอร์ของแต่ละแกนเพื่อที่จะให้ฐานเคลื่อนที่ไปตามแกน 1 มิลลิเมตร ซึ่งจะนำค่าทั้ง 3 ค่านี้ไปใช้เขียนโปรแกรมในส่วนต่างๆ

- **SPEED**

ส่วนของการปรับแต่งความเร็วในการส่งพัลส์ หรือความเร็วในการเคลื่อนที่ของฐานของเครื่องเจาะซึ่งนำค่านี้ไปเขียนโปรแกรมเพื่อปรับความเร็วของการเคลื่อนที่ของฐานเครื่อง

## 3.2 การรับค่าจากไฟล์ G-CODE เพื่อประมวลคำสั่ง

### 3.2.1 หลักการพิจารณาค่า G-Code ที่อ่านเข้ามา

เนื่องจากโปรแกรมส่วน MANUAL FORM นั้นต้องรับข้อมูลจากหน้าต่าง DXF to G-Code Converter ซึ่งทำการส่งข้อมูลการแปลงไฟล์จากไฟล์ DXF เป็นไฟล์ G-CODE ซึ่งวิธีการรับค่าจากไฟล์ G-CODE มาประมวลเป็นคำสั่งเพื่อสั่งการเครื่องกัด ทำได้ดังนี้

<b>G00</b>	<b>X000</b>	<b>Y000</b>	<b>Z000</b>
<b>G01</b>	<b>X00</b>	<b>Y00</b>	
<b>G03</b>	<b>X0</b>	<b>Z000</b>	<b>I000 J00</b>

รูปที่ 3.17 แสดงการอ่านค่าไฟล์ G-CODE เพื่อนำไปประมวลคำสั่ง

จากรูปที่ 3.17 เราต้องทำการพิจารณาค่าหลักๆ ที่สามารถเกิดขึ้นได้ในการอ่านไฟล์ G-CODE ซึ่งค่าที่ต้องพิจารณาตัวแรกก่อนก็คือส่วนของ ต้นบรรทัดเป็นส่วนที่จะบอกการทำงานของบรรทัดนั้นๆ ว่าจะต้องดำเนินการต่อไปอย่างไร โดยถ้าค่าที่อ่านได้จากต้นบรรทัดนั้นตรงกับการทำงานของส่วนใด ก็จะทำให้การส่งค่าไปยังส่วนนั้นเพื่อให้ดำเนินการต่อไป

```

G00 X000 Y000 Z000
G01 X00 Y00
G03 X0 Z000 I000 J00

```

รูปที่ 3.18 แสดงการอ่านค่าไฟล์ G-CODE ที่เป็นจำนวนของข้อมูล

จากรูปที่ 3.18 ในส่วนนี้ ค่าที่ต้องทำการพิจารณา เป็นค่าของจำนวนที่อยู่หลังตัวแปรต่างๆ ซึ่งมีจำนวนไม่เท่ากัน การนำค่าไปใช้ต้องมั่นใจว่าจะนำเอาค่าที่ถูกส่งไปให้ยังส่วนการทำงานที่เกี่ยวข้องนั้นเป็นค่าที่ถูกต้อง ดังนั้นการอ่านค่าในส่วนนี้ต้องใช้การกำหนดตำแหน่งของค่านั้น เพื่อที่จะส่งค่าได้ไม่ผิดพลาด

```

G00 X000 Y000 Z000
G01 X00 Z00
G03 X0 Y000 I000 J00

```

รูปที่ 3.19 แสดงการอ่านค่าตัวแปรที่แตกต่างกัน

```

G00 X000 Y000 Z000
G01 X00 Y00
G03 X0 Z000 I000 J00

```

รูปที่ 3.20 แสดงตัวแปรที่มีค่าไม่เหมือนกัน

จากรูปที่ 19 และ 3.20 เราต้องพิจารณาถึงกรณีทีนอกจกค่าในแต่ละตัวแปรอาจไม่เท่ากัน แล้ว ตำแหน่งของตัวแปรที่บางตัวไม่มีในคำสั่ง(แถว)นั้น หรือ ตัวแปรอื่นๆที่มีในแต่ละฟังก์ชันที่ไม่เหมือนกัน เราต้องสามารถนำค่าไปใช้ได้ถูกต้อง เช่นเดิม

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

### 3.2.2 ขั้นตอนการนำค่าที่อ่านได้ไปใช้

**G00 X000 Y00 Z0**

รูปที่ 3.21 แสดงลักษณะข้อมูลของไฟล์ G-CODE

เราทำการเช็คข้อมูลของบรรทัดแรกที่เราอ่านเข้ามาว่าต้องการให้ทำฟังก์ชันใด เพื่อจะได้เลือกส่งค่าให้กับตัวฟังก์ชันส่วนนั้นได้ถูกต้อง จากนั้นเมื่อก็เข้าสู่ขั้นตอนการอ่านค่าข้อมูลในแต่ละบรรทัดเพื่อส่งไปทำงานดังนี้

**G00 X000 Y00 Z0**

รูปที่ 3.22 แสดง การนับข้อมูล

Function FindChar() ฟังก์ชันนี้ทำการเก็บค่าต่างๆ เพื่อเตรียมส่งค่าไปยังส่วนเมนบอร์ด เพื่อควบคุม การทำงาน จากค่าตำแหน่งที่อ่านได้

G = Len(O) ทำการนับตัวแปร O ที่เก็บค่าที่อ่านเข้ามาแต่ละบรรทัดไว้

เราทำการอ่านค่าของไฟล์ G-Code แต่ละบรรทัดก่อนเก็บไว้ที่ตัวแปร O โดยต่อมาเรานับจำนวนตัวอักษรในบรรทัดนั้นๆเก็บค่าไว้ใน G เพื่อที่จะได้ทราบว่าบรรทัดนั้นมีข้อมูลยาวเท่าใดเพื่อนำไปใช้ในขั้นต่อไป

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

G O O X O O O Y O O Z O

G O O | X O O O | Y O O | Z O  
 SPACE 1      SPACE 2      SPACE 3

G O O X O O O Y O O Z O  
 4                      9                      13

รูปที่ 3.23 แสดงการนับช่องว่าง

'Find space for each line input'      'ทำการหาตำแหน่งของตัวช่องว่างหรือspace'

For N = 1 To G

If Mid(O, N, 1) = " " Then

SPACE(j) = N

j = j + 1


End If

Next N

SPACE(j) = Len(O) + 1

'ตัวแปรที่เก็บค่าของตำแหน่งของตัวช่องว่าง'

หลังจากทราบว่าบรรทัดนั้นมีข้อมูลอยู่ที่ตัวอักษรแล้ว เราต้องทำการนับช่องว่างที่มีว่าอยู่ที่ตำแหน่งใดบ้าง ในส่วนนี้เป็นการเช็คค่าที่ว่าข้อมูล ของตัวแปรที่ตัวเพราะ Space นั้นจะเป็นตัวชั้นของข้อมูลแต่ละชุดในแต่ละบรรทัดหลังจากขั้นตอนนี้เราก็จะทราบคร่าวๆ ว่ามีข้อมูลกี่ตัวแปร

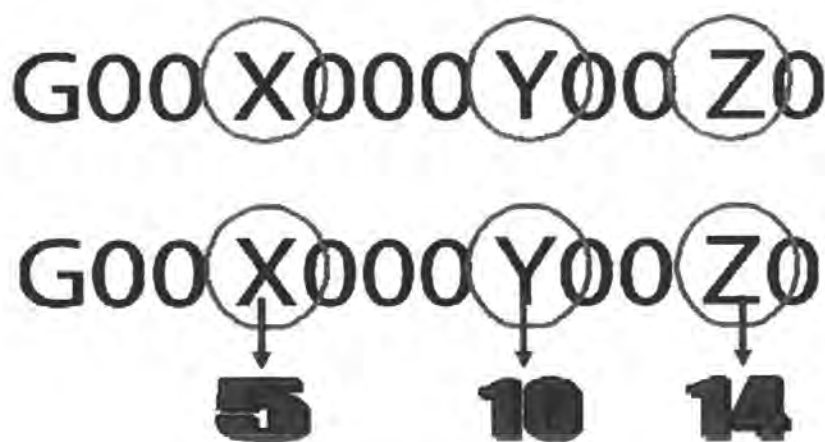

รูปที่ 3.24 แสดงการนับตัวแปร

```
'Find X
```

```
For N = 1 To G
```

```
If Mid(O, N, 1) = "X" Then
```

```
xx = N
```

```
End If
```

```
Next N
```

```
'Find Y
```

```
For N = 1 To G
```

```
If Mid(O, N, 1) = "Y" Then
```

```
yy = N
```

```
End If
```

```
Next N
```

```
'Find Z
```

```
For N = 1 To G
```

```
If Mid(O, N, 1) = "Z" Then
```

```
zz = N
```

```
End If
```

```
Next N
```

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

เราทำการเก็บค่าตำแหน่งของ ตัวแปรทุกตัวในแต่ละบรรทัด(X, Y, Z, I, J) เก็บค่าไว้เพื่อใช้ในการคำนวณหาว่าจำนวนที่อยู่หลังตัวแปรนั้นมีค่าเท่าใด โดยนำตัวแปรทั้งหมดมาคำนวณดังนี้

$$\text{SPACE [2]} - \text{SPACE [1]} - 2 = !!$$

เราเช็คค่าระหว่างช่องว่างเพื่อหาว่ามีค่าข้อมูลเท่าใดอยู่หลังตัวแปร(ในตัวอย่างจะเท่ากับ 3) เพื่อนำค่าที่มีไปเก็บยังตัวแปรของมันเอง โดยเช็คจาก

$$\text{SPACE [1]} + 1 = !!$$

เราดูว่าค่าที่อยู่หลังช่องว่างที่ เป็นตัวอะไร ก็ให้นำค่าไปพักไว้ยังตัวแปรของมันเอง(ในที่นี้คือ x) โดยจะส่งค่าไปไว้ยังในส่วนการทำงานของแมนนวล และทำการเช็คช่องว่างถัดไปเรื่อยๆ ก็สามารถเก็บข้อมูลทั้งหมดและส่งค่าไปยังส่วนการทำงานของฟังก์ชันที่ต้องการสั่งให้ทำงานได้ ถูกต้องนั่นเอง

ดังนั้นการอ่านค่าตัวแปรที่เป็นตัวอย่างด้านบนสรุปได้ดังนี้

G00 X000 Y00 Z0

1. โปรแกรมก็จะอ่านค่า 3 ตัวแรกก่อนเพื่อกำหนดฟังก์ชันที่จะใช้งาน ในที่นี้ คือ การเคลื่อนที่แบบไม่ เปิดการทำงานของมอเตอร์หัวกัด
2. โปรแกรมทำการนับตัวอักษรของบรรทัดนั้นๆ
3. โปรแกรมทำการเก็บตำแหน่งของSpace และค่าตัวแปร(X, Y, Z, I, J)
4. โปรแกรมทำการคำนวณค่าเพื่อหาจำนวนของหลังตัวแปรต่างและส่งค่าไปเพื่อใช้ในการทำงานส่วนต่อไป

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

### 3.3 การคำนวณหาจำนวนพัลส์ที่จะทำให้แกน X และแกน Y เคลื่อนที่


เนื่องจากเครื่อง CNC เป็นเครื่องกัณฑ์อัตโนมัติที่มีความละเอียดของชิ้นงานสูง ดังนั้นเราจึงต้องหาจำนวนพัลส์ที่แน่นอนในการที่จะป้อนเข้าไปยังสเตปมอเตอร์ เพื่อที่จะทำให้ระยะของแกนเคลื่อนที่ได้ 1 มิลลิเมตร

หลักการทำงานของระบบควบคุมการเคลื่อนที่ของแกน X และแกน Y จะมีลักษณะเหมือนกัน คือจะใช้สเตปมอเตอร์ต่อเข้ากับสกรูเพื่อทำหน้าที่หมุนสกรูโดยตรง ซึ่งสาเหตุที่เราเลือกใช้สเตปมอเตอร์เพราะว่าเราสามารถควบคุมระยะในการเคลื่อนที่ได้ โดยเราจะมีวิธีการคำนวณหาจำนวนพัลส์ที่จะจ่ายให้สเตปมอเตอร์เพื่อให้ระยะของแกนเคลื่อนที่ได้ 1 มิลลิเมตร ดังนี้



รูปที่ 3.25 แสดงข้อมูลของสเตปมอเตอร์

จะเห็นว่ามอเตอร์ของแกน X และแกน Y มีสเตปการเคลื่อนที่เท่ากับ 1.8 Deg/Step (มอเตอร์จะหมุน 1.8 องศาต่อการจ่าย 1 พัลส์) ซึ่งการที่จะทำให้มอเตอร์หมุนครบหนึ่งรอบเป็นมุม 360 องศา เราจะต้องจ่ายพัลส์ให้มอเตอร์ทั้งหมด 200 พัลส์ และถ้าเกิดมอเตอร์หมุนไป 1 รอบ ก็จะทำให้สกรูหมุนไป 1 รอบเช่นกัน โดยจะได้ระยะการเคลื่อนที่เท่ากับระยะตีดสกรู คือ 2.5 มิลลิเมตร เพราะฉะนั้นถ้าเราต้องการหาจำนวนพัลส์ที่จ่ายเข้าไปแล้วจะทำให้แกน X และแกน Y เคลื่อนที่ได้ระยะ 1 มิลลิเมตรจะต้องทำการคำนวณดังนี้  $200 / 2.5 = 80$  พัลส์

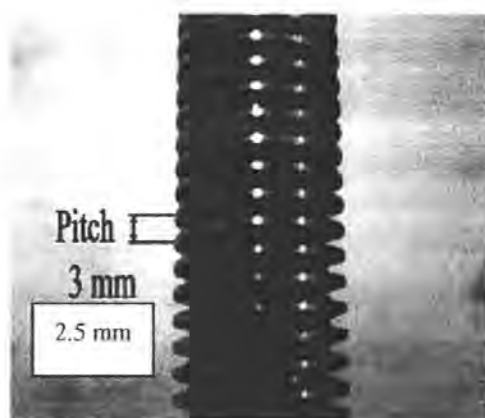

รูปที่ 3.26 แสดงระยะพิทช์ของสกรู

### 3.3.1 การคำนวณหาจำนวนพัลส์ที่จะทำให้แกน Z เคลื่อนที่ได้ระยะ 1 มิลลิเมตร

มอเตอร์ของแกน Z เป็นสเตปมอเตอร์ที่มีลักษณะเหมือนกับของแกน X และแกน Y แต่จะถูกต่อเข้ากับชุดเฟืองก่อนที่จะนำไปขับสกรูอีกที โดยชุดเฟืองที่นำมาตอนนี้เป็นชุดเฟืองแบบตัวหนอน ซึ่งจะมีหลักการทำงานดังรูป



รูปที่ 3.27 แสดงการทำงานของเฟือง


จะเห็นว่าเมื่อมอเตอร์ของแกน Z หมุน 1 รอบ จะทำให้ฟันเฟืองเลื่อนไป 2 ช่อง โดยที่เฟืองตัวนี้จะถูกต่อเข้ากับสกรูที่ใช้เป็นตัวขับเคลื่อนของแกน Z โดยตรง และเนื่องจากเฟืองมีฟันทั้งหมด 25 ซี่ ดังนั้นถ้าต้องการให้เฟืองหมุนครบ 1 รอบ จะต้องจ่ายพัลส์เพื่อให้มอเตอร์ของแกน Z หมุนไป  $25 / 2 = 12.5$  รอบ (เฟืองมีอัตราทดเท่ากับ 12.5 : 1)

เพราะฉะนั้นถ้าเราต้องการให้สกรูของแกน Z หมุนไป 1 รอบเราจะต้องจ่ายพัลส์เข้าไปยังมอเตอร์ของแกน Z เป็นจำนวน 12.5 เท่าของที่จ่ายเข้าไปยังสเตปมอเตอร์ของแกน X และแกน Y ซึ่งจะมีค่าเท่ากับ  $12.5 * 80 = 1000$  พัลส์

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

### 3.4 ส่วนการปรับปรุงเครื่องจักร

ในการปรับปรุงเครื่องจักรเดิมให้เป็นเครื่องกักนั้นได้ใช้เส้นทางการเคลื่อนที่ของแกนต่างๆ ตามเดิมเพราะสามารถใช้กับงานกักได้ แต่เนื่องจากการเคลื่อนของแต่ละแกนนั้นต้องใช้เวลาานมากหากต้องการให้เคลื่อนไปยังตำแหน่งที่ต้องการ ดังนั้นจึงทำการแก้ไขโดยการเปลี่ยนแปลงการทศรอบของเฟือง โดยมีรูปภาพอธิบายดังนี้

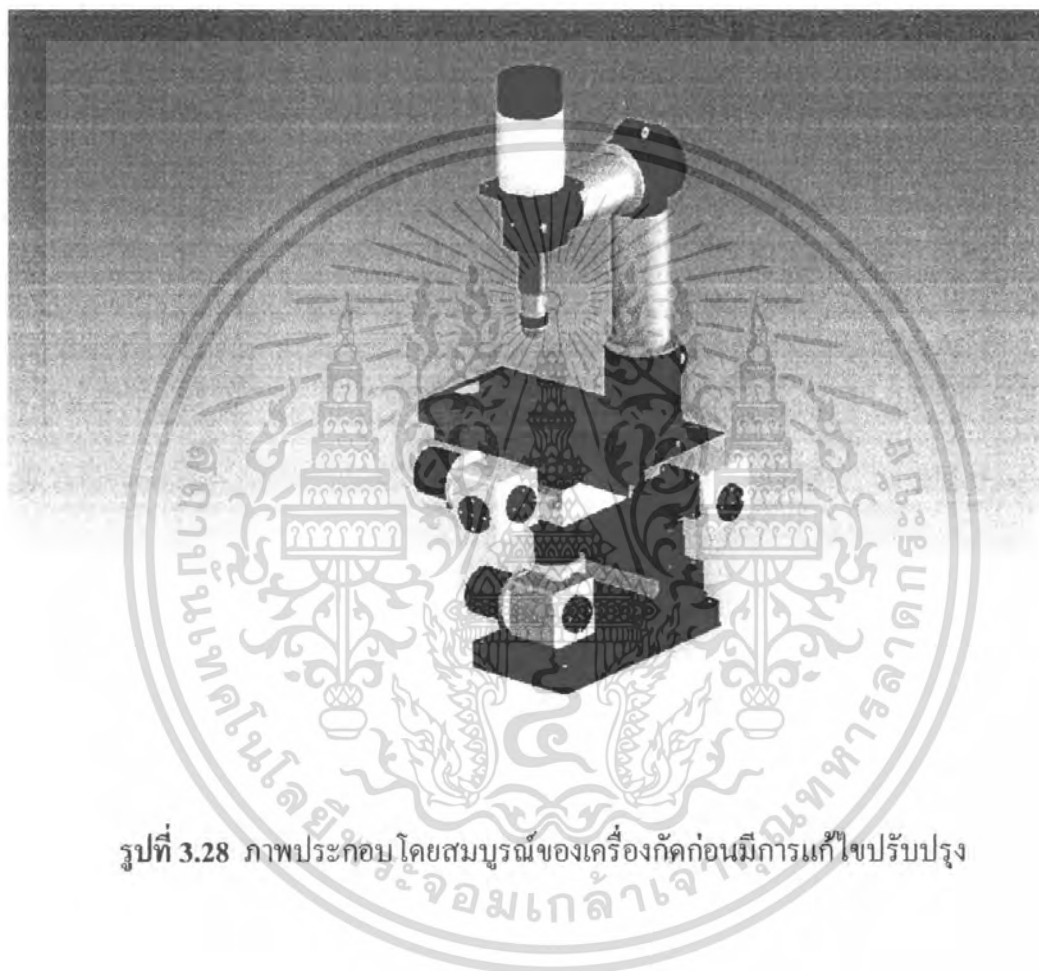

รูปที่ 3.28 ภาพประกอบ โดยสมบูรณ์ของเครื่องกักก่อนมีการแก้ไขปรับปรุง


เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

มอเตอร์ตัวเก่าซึ่งมีการทรอบของเฟืองอยู่หลายเท่าตัว ทำให้การเคลื่อนที่ของฐานชิ้นงานในแนวแกน X และแนวแกน Y ต้องใช้เวลานานมากเพื่อที่จะเคลื่อนที่ไปยังตำแหน่งที่ต้องการ จึงได้ทำการปรับเปลี่ยนตำแหน่งการวางมอเตอร์กับแกนเคลื่อนที่ใหม่ ดังรูปที่ 3.27 และเปลี่ยนมอเตอร์ตัวใหม่เป็นแบบซึ่งไม่มีการทรอบเลย คือทำการต่อมอเตอร์เข้าโดยตรงกับแกนหมุน เพื่อให้แกนหมุนเคลื่อนที่เป็นจำนวนรอบเท่ากับการหมุนของมอเตอร์ เมื่อทดลองทำให้แกนฐานหมุนด้วยมอเตอร์ตัวนี้พบว่าการหมุนเร็วขึ้นและใช้เวลาน้อยลงมากในการเคลื่อนที่




รูปที่ 3.29 มอเตอร์ตัวเก่าที่ทำให้การเคลื่อนที่ของเครื่องกั๊กมีอัตราทด 12.5:1

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

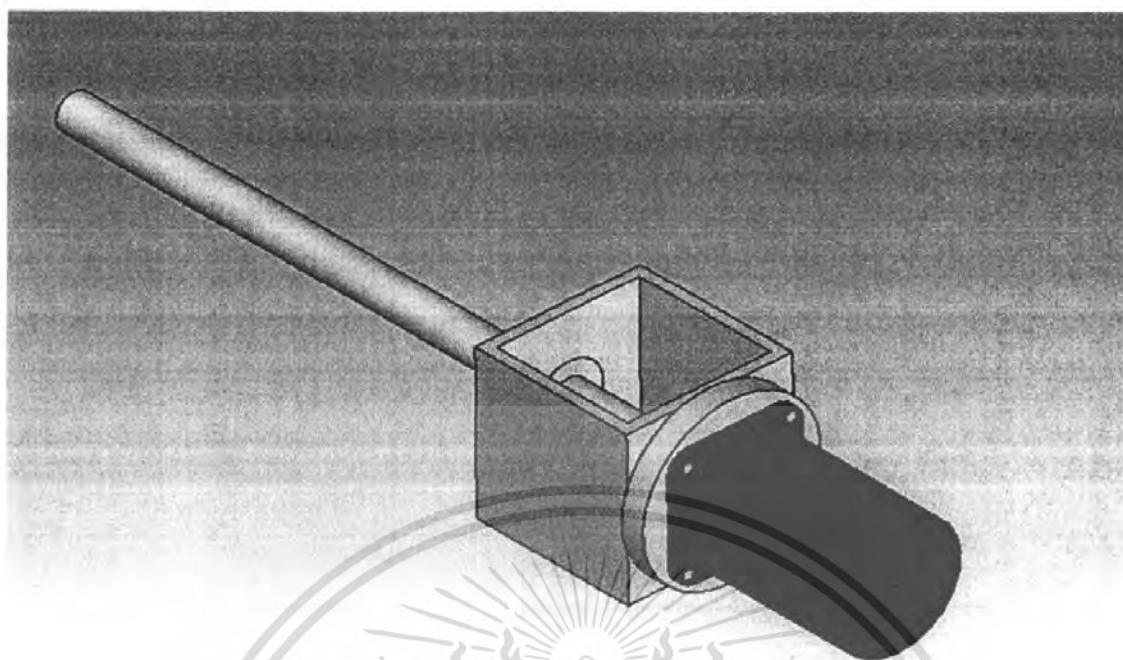

รูปที่ 3.30 มอเตอร์ตัวใหม่ที่ทำให้การเคลื่อนที่ของเครื่องกักมีอัตรา 1:1

นอกจากนี้ได้ทำการติดตั้งลิมิตสวิทช์ จำนวน 4 ตัว ในแนวแกน X และ Y แกนละ 2 ตัว เพื่อเป็นการป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับเครื่องกัก ในกรณีที่แกน X หรือ แกน Y เคลื่อนที่ไปในระยะมากเกินไป แล้วหมดระยะเกลียวของแกนมอเตอร์ ทำให้แกนมอเตอร์หยุดทำงาน และอีกสาเหตุหนึ่งเพื่อเป็นการแสดงขอบเขตของชิ้นงานที่ต้องการกักไปด้วยในตัว แต่สำหรับแกน Z ไม่มีความจำเป็นเนื่องจากการเคลื่อนที่ของแกนมีไม่มากนัก

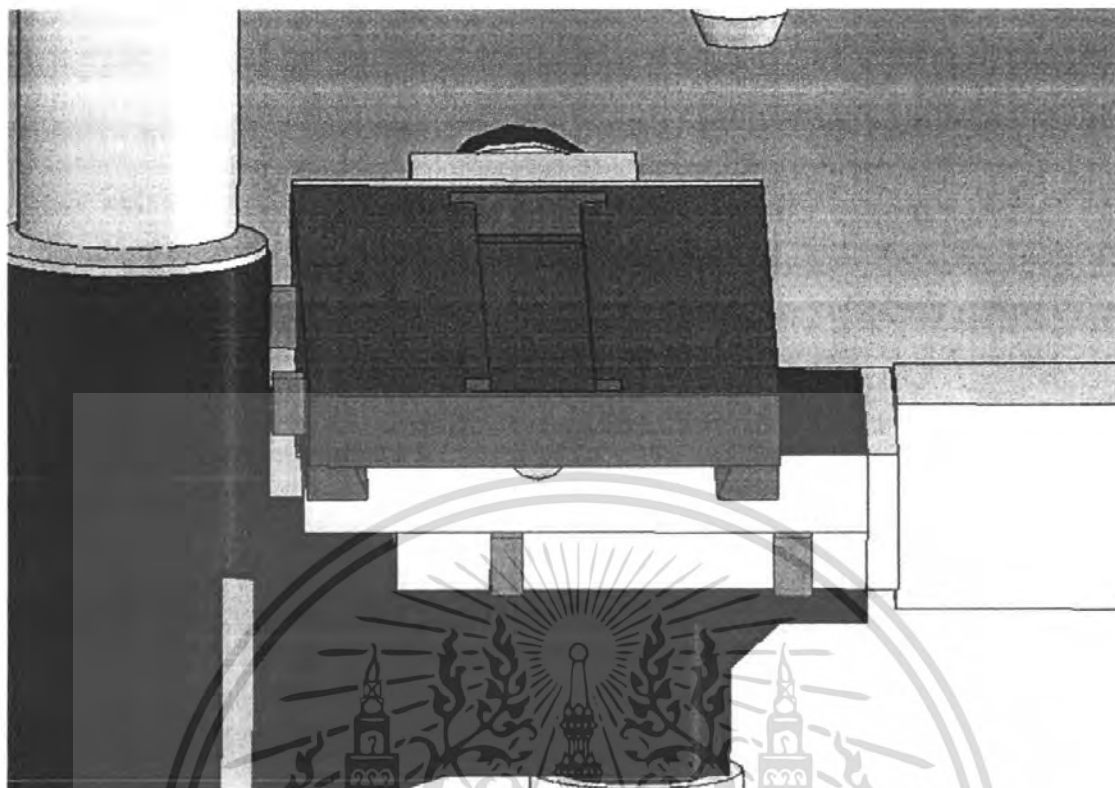


รูปที่ 3.31 ตำแหน่งของลิมิตสวิทช์ที่ติดตั้งไว้เพื่อหยุดการทำงานของมอเตอร์

### 3.5 ส่วนวงจรควบคุมเครื่องเจาะ

วงจรและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่นำมาใช้ในการพัฒนาเครื่องกัดประกอบไปด้วยอุปกรณ์ Emergency switch, Speed control Dc motor circuit, วงจรตัดการทำงาน และ Dc motor Limit switch ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

#### 3.5.1 Emergency switch


Emergency switch ใช้เป็นชนิด switch normally close ใช้ทำการตัดการทำงานของวงจร โดยการตัดไฟเลี้ยงวงจร โดยต่อ switch นี้อนุกรมกับ switch on/off ดังแสดงในรูปที่

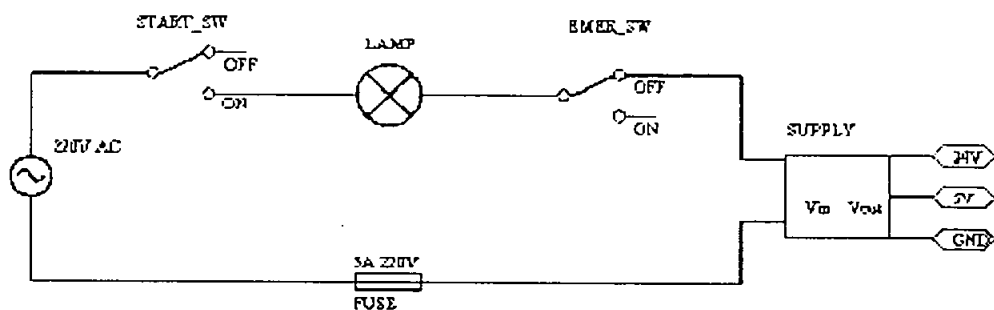

รูปที่ 3.32 แสดงวงจร Emergency switch

### 3.5.2 Speed control Dc motor circuit

ใช้หลักการ(pulse withd modulation) จากรูปที่2. Opamp3 จะทำหน้าที่เป็นตัวจ่ายแรงไฟเปรียบเทียบ 6V ให้กับ Opamp1 และ Opamp2 ซึ่งต่อร่วมกันเป็นวงจรกำเนิดความถี่ โดยที่ Opamp1 จะให้กำเนิดความถี่ ป้อนให้กับวงจร Integrator Opamp3 ได้ความถี่ output ออกไปเป็นรูปฟันเลื่อย ไปที่ขา input ขาหนึ่งของ opamp4 Opamp4 คือเป็นวงจร comparator ทำให้ได้ output pulse ที่สามารถปรับเปลี่ยนช่วงความกว้างของ pulse ได้โดยการปรับค่าแรงไฟสำหรับเปรียบเทียบด้วย VR ที่ input อีกขาหนึ่งของตัว comparator สัญญาณ output ที่ได้จากตัว comparator จะป้อนผ่าน ไปยังขา gate ของ MOSFET เพื่อให้ MOSFET อยู่ในสถานะ on/off เพื่อขับ load ส่วนไดโอดที่ต่อขนานกับ load เป็นตัวป้องกันการเกิดแรงไฟย้อนกลับจาก inductor ของมอเตอร์

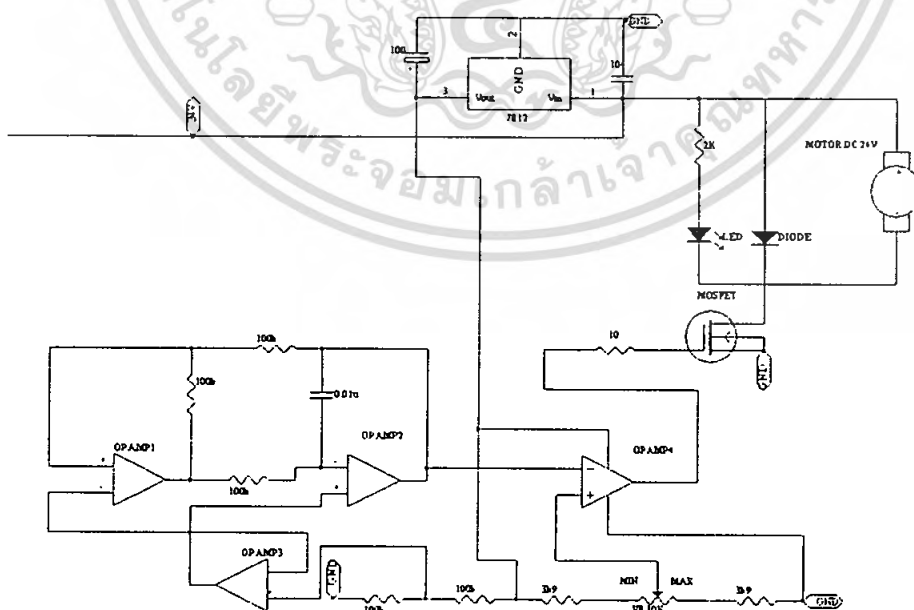


รูปที่ 3.33 Speed control dc motor circuit

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น เมื่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

### 3.5.3 วงจรตัดการทำงาน Dc Motor


จากรูปที่3. หลักการทำงานคือเมื่อ Limit switch ถูกชนทำให้วงจรถูกต่อครบวงจร หลังจากนั้นโปรแกรมก็จะประมวลผล และส่งค่าออกมาผ่านULN2003 เพื่อใช้ขับกระแสเข้าขาคoil ของ relay เพื่อให้อยู่ในสภาวะ on เพื่อตัดการทำงานของ Dc motor

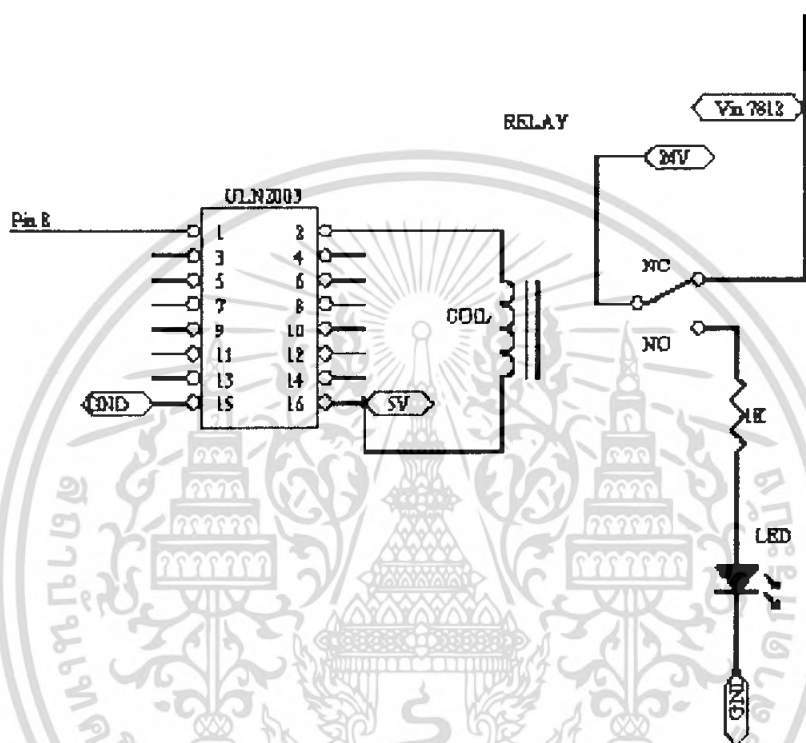

รูปที่ 3.34 วงจรตัดการทำงาน Dc Motor

### 3.5.4 Limit Switch

จากรูปที่4. มีทั้งหมด 6 ตัวเป็น input สำหรับรับค่าเมื่อแต่ละแกนเคลื่อนที่ไปสุด และ limit จะถูกชน เพื่อตัดการทำงาน ของ step motor ของแกนนั้นๆ และ dc motor

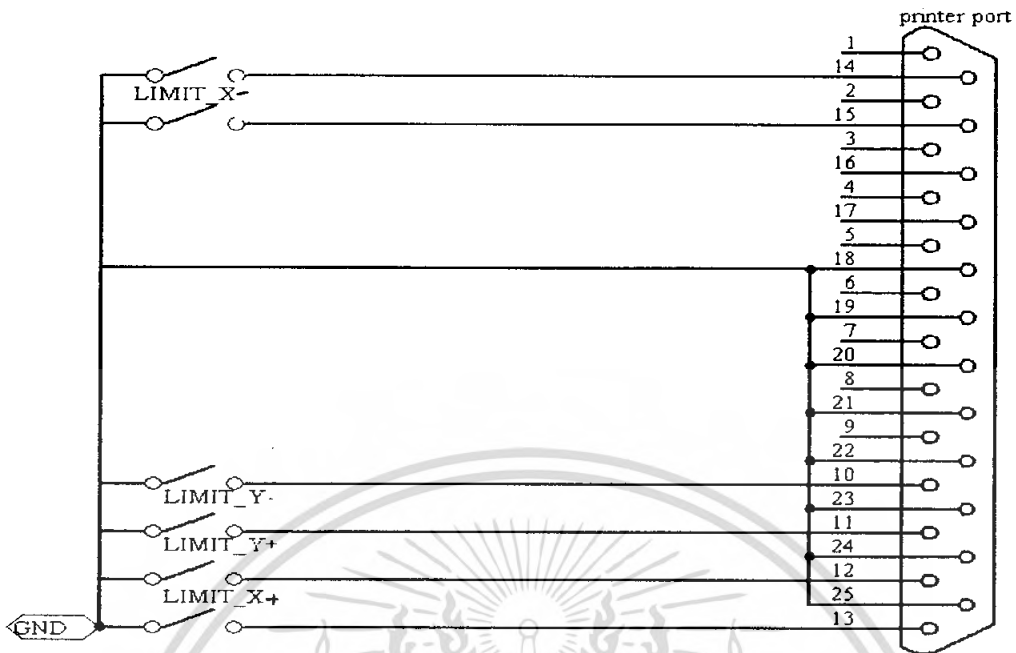


รูปที่ 3.35 แสดงรูป Limit switch

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

## บทที่ 4

### การทดลองและผลการทดลอง

เมื่อทำการติดตั้ง โปรแกรมควบคุมเครื่องกัดเข้ากับตู้ควบคุมสัญญาณ และทำการเชื่อมต่อสัญญาณควบคุมเข้ากับเครื่องกัด แล้วทำการทดลอง ดังนี้

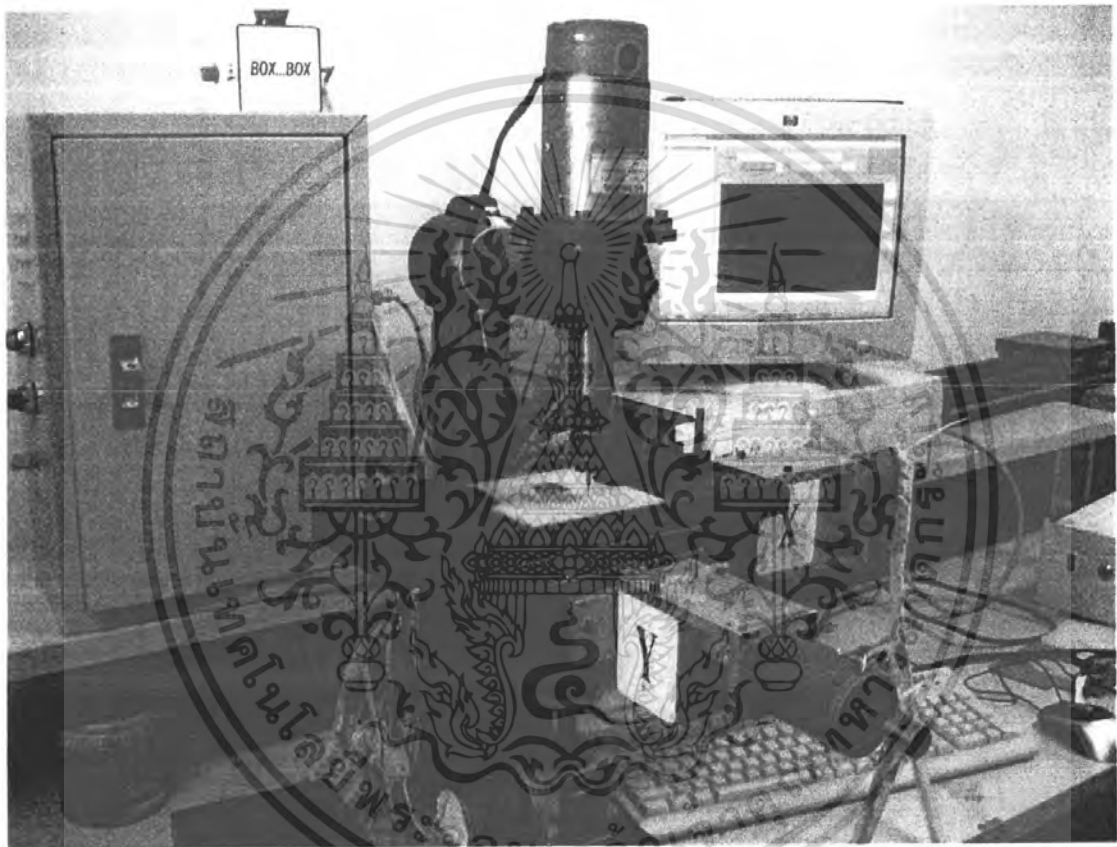


รูปที่ 4.1 แสดงเครื่องกัดที่ติดตั้งเสร็จสมบูรณ์


#### 4.1 การทดลองสั่งการเครื่องจักรโดยตรงผ่านหน้าต่าง MANUAL FORM

ทำการทดลองสั่งการมอเตอร์แต่ละแกนของเครื่องกัดไปที่ตำแหน่ง X10 Y10 โดยสั่งการโดยตรงผ่านหน้าต่าง MANUAL FORM

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

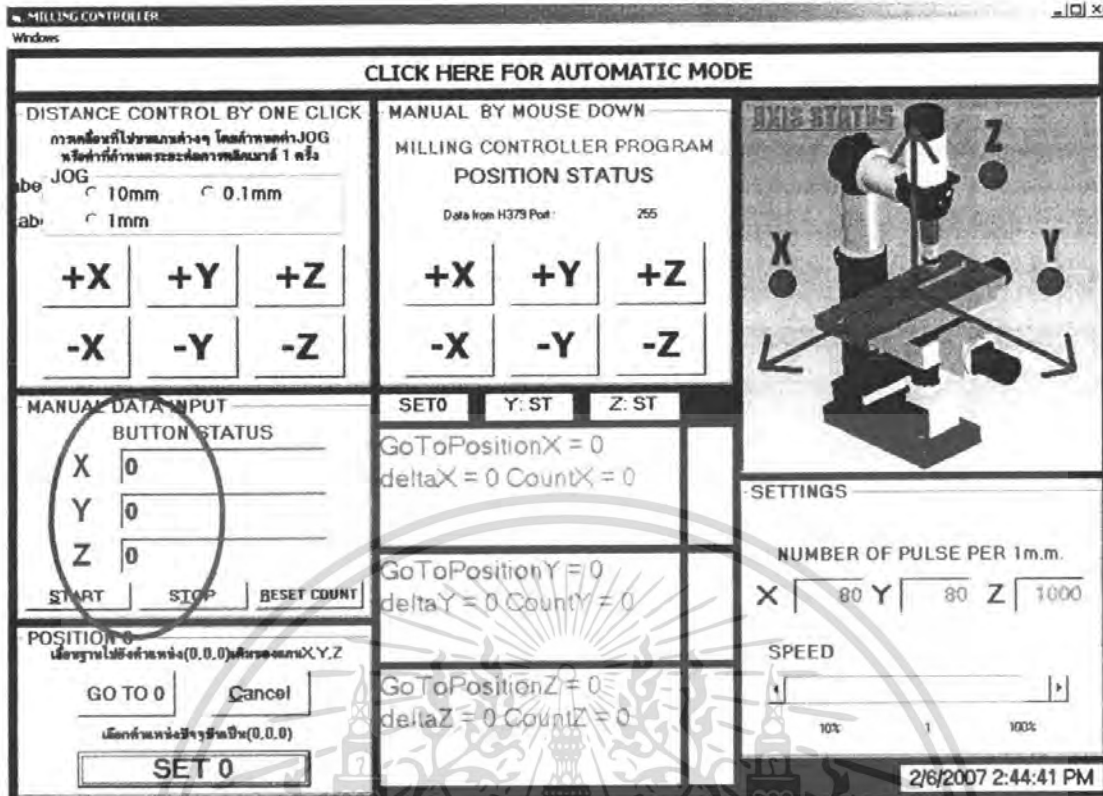


รูปที่ 4.2 แสดงการตั้งค่าจุดเริ่มต้นในหน้าต่าง MANUAL FORM ที่ใช้สั่งการเครื่องกัดโดยตรง

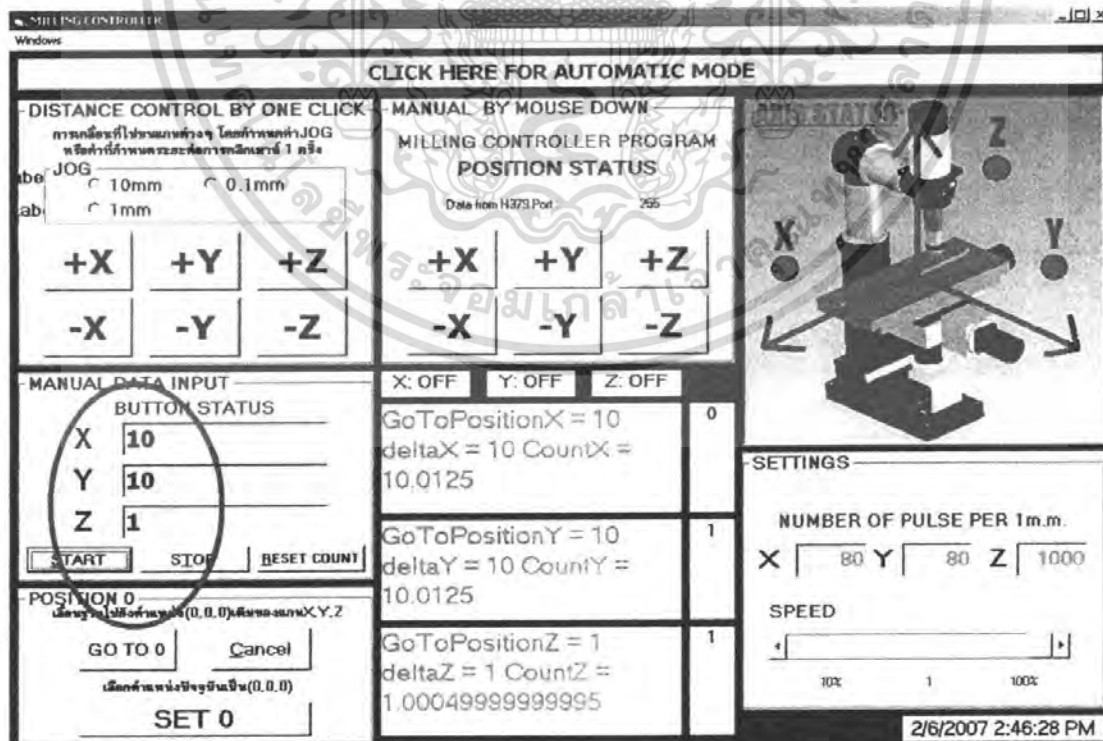

รูปที่ 4.3 แสดงการตั้งค่าจุดสุดท้ายในหน้าต่าง MANUAL FORM ที่ใช้สั่งการเครื่องกัดโดยตรง

เอกสารนี้เป็นเอกสารทบทวนเนื้อหาสำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น เมื่ออนุญาตให้นำไปเผยแพร่ภายนอกการดำเนินงานไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

## ผลการทดลอง

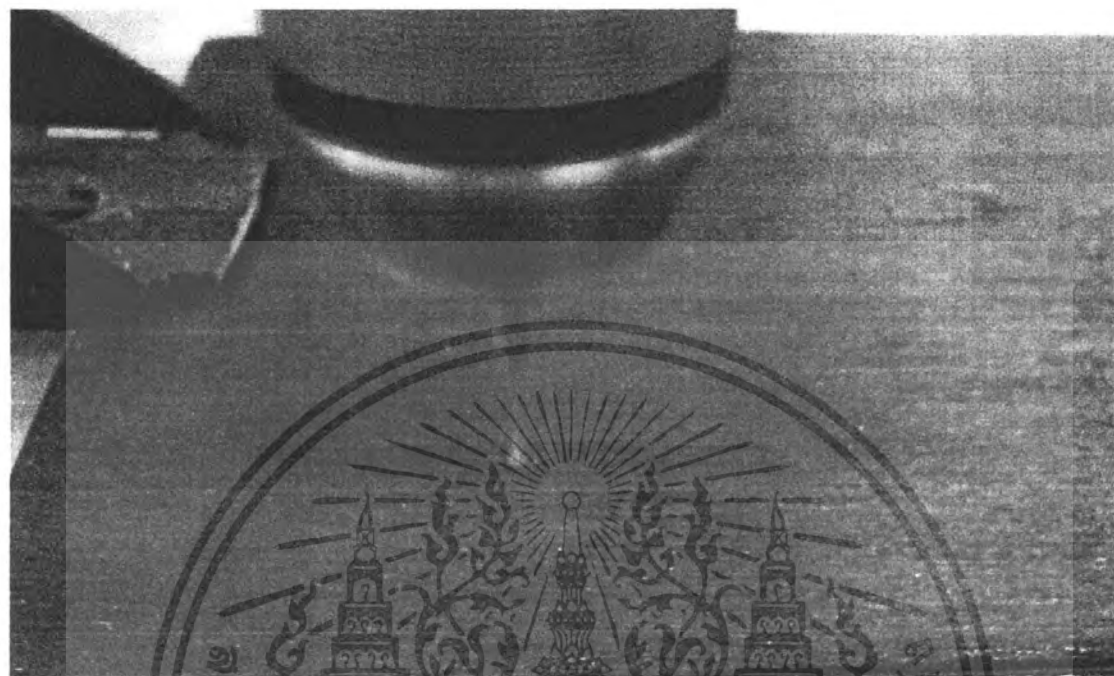

รูปที่ 4.4 แสดงตำแหน่งของเครื่องกักที่จุดเริ่มต้น



รูปที่ 4.5 แสดงตำแหน่งของเครื่องกักที่จุด X10 Y10

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนลิขสิทธิ์สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น เมื่ออนุญาตหน้าไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้


## 4.2 การทดลองกัดรูปเส้นตรง

ทำการทดลองนำไฟล์รูปเส้นตรงจากโปรแกรม AutoCAD แล้วทำการบันทึกเป็นแบบไฟล์ DXF จากนั้นใช้โปรแกรมที่สร้างขึ้น คือ หน้าต่าง DXF to G-Code Converter นำมาแปลงเป็นไฟล์ G-CODE แล้วสั่งการเครื่องกัดให้ทำการกัดวัสดุเป็นรูปเส้นตรง




รูปที่ 4.6 แสดงรูปภาพเส้นตรงที่ออกแบบในโปรแกรม AutoCAD

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

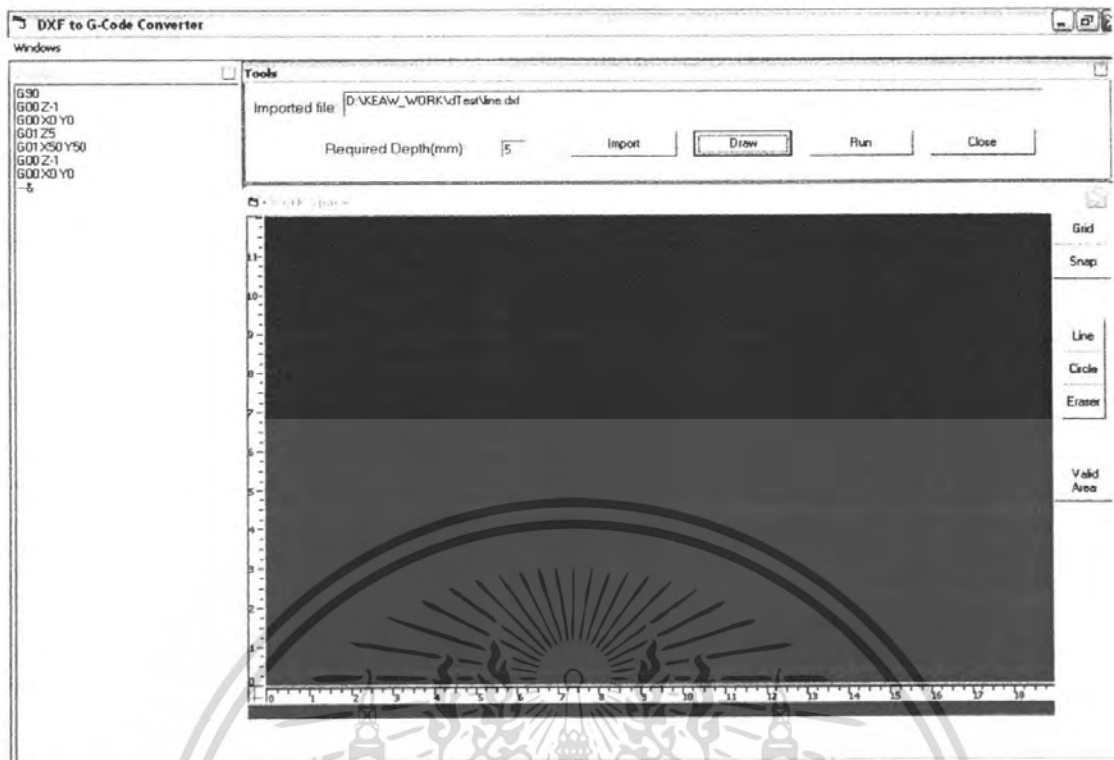

รูปที่ 4.7 แสดงหน้าต่าง DXF to G-Code Converter ที่ใช้ส่งการกัดเส้นตรง

ผลการทดลอง

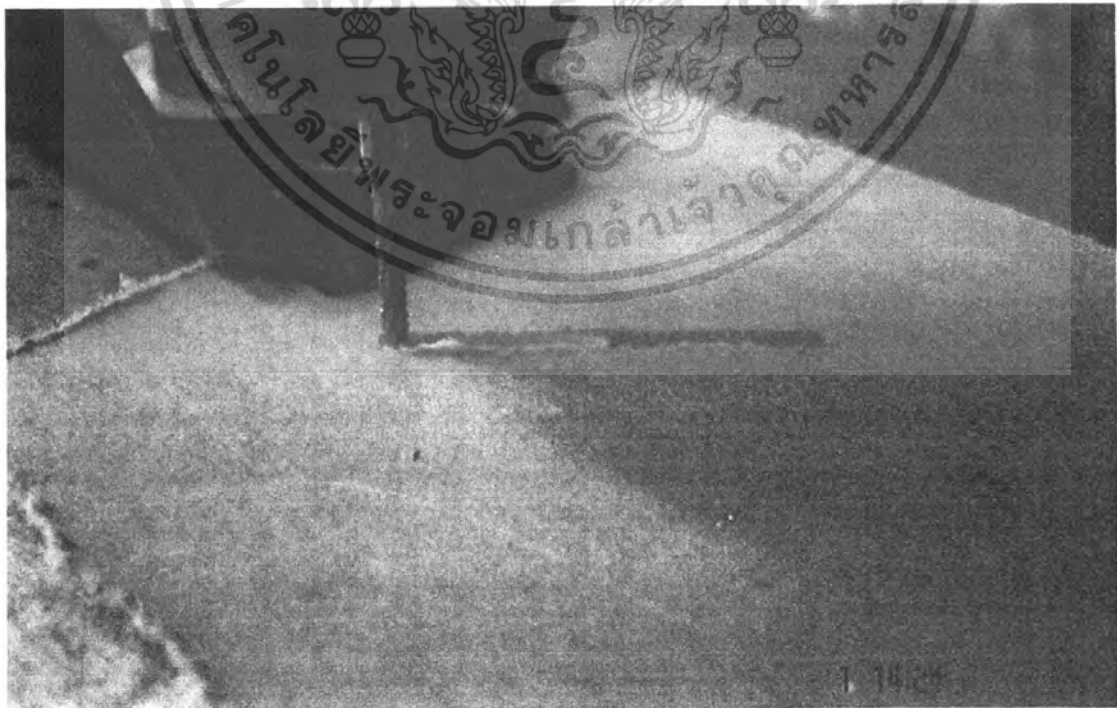

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่วางไว้สำหรับเอกสารงานเพื่อตรวจสอบความก้าวหน้าในการทำงานของเครื่องกัด  
รูปที่ 4.8 แสดงรูปเส้นตรงบนวัสดุที่ได้ออกจากการทำงานของเครื่องกัด  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้


### 4.3 การทดลองกัดรูปวงกลม

ทำการทดลองนำไฟล์รูปวงกลมจากโปรแกรม AutoCAD แล้วทำการบันทึกเป็นในแบบไฟล์ DXF จากนั้นใช้โปรแกรมที่สร้างขึ้น คือ หน้าต่าง DXF to G-Code Converter นำมาแปลงเป็นไฟล์ G-CODE แล้วสั่งการเครื่องกัดให้ทำการกัดวัสดุเป็นรูปวงกลม




รูปที่ 4.9 แสดงรูปภาพวงกลมที่ออกแบบใน โปรแกรม AutoCAD

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

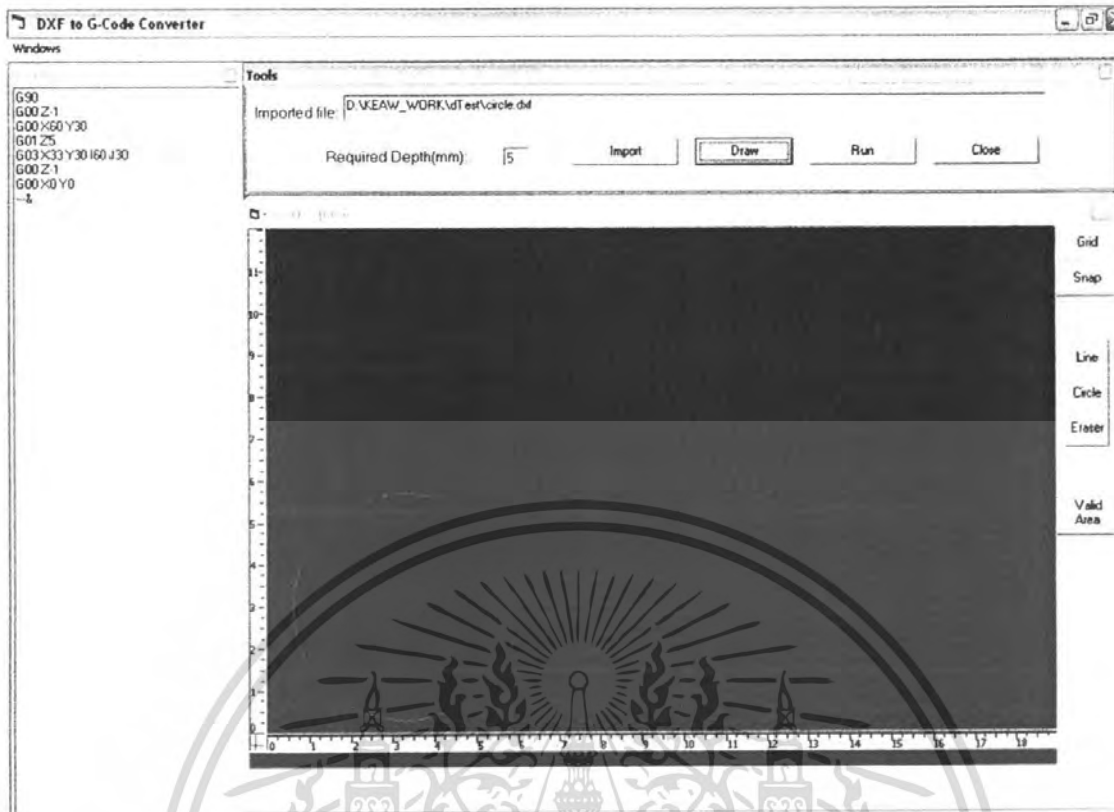

รูปที่ 4.10 แสดงหน้าต่าง DXF to G-Code Converter ที่ใช้สำหรับการกัดวงกลม

ผลการทดลอง

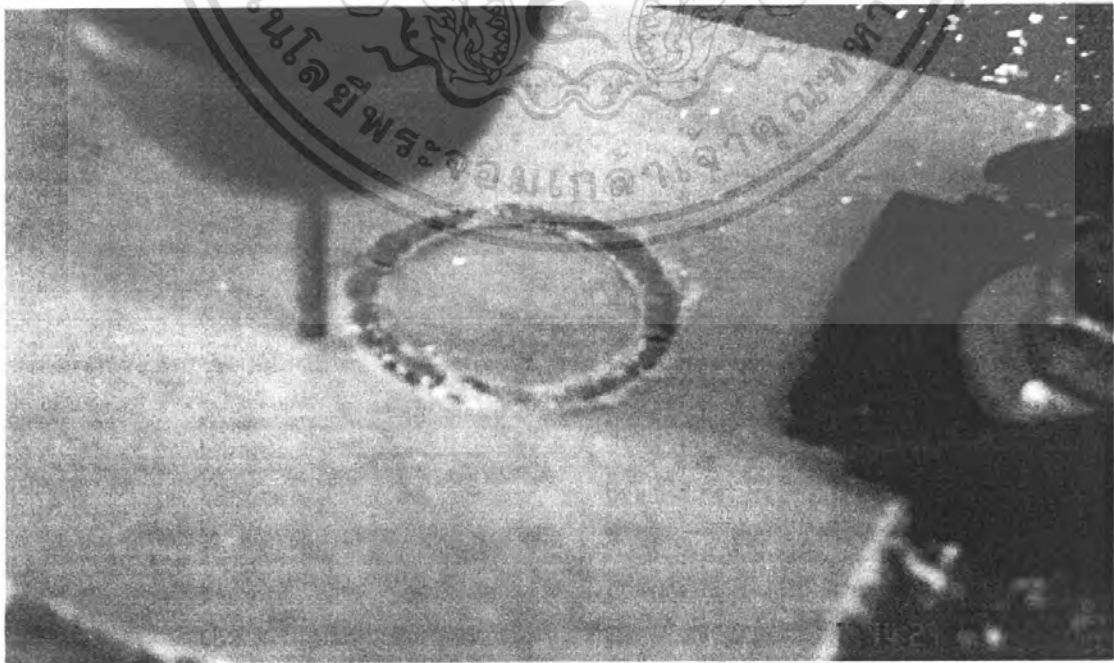

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
รูปที่ 4.11 แสดงรูปร่างกลมบนวัสดุที่ได้จากการทำงานของเครื่องกัด  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมีเหตุดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

## บทที่ 5

# บทวิจารณ์และบทสรุป

### 5.1 สรุปผลการทดลอง

จากการทำการทดลองใช้โปรแกรมส่วนควบคุมเครื่องกัด โดยตรง (MANUAL FORM) นั้น ปรากฏว่าเครื่องกัดสามารถทำตามคำสั่งที่ต้องการผ่านทางคอมพิวเตอร์ได้อย่างถูกต้องแม่นยำ และภายในระยะเวลาเหมาะสม

จากการทำการทดลองใช้โปรแกรมส่วนแปลงไฟล์ DXF เป็นไฟล์ G-CODE (DXF to G-Code Converter) เพื่อควบคุมการทำงานของเครื่องกัด ปรากฏว่าโปรแกรมสามารถควบคุมและสั่งการเครื่องกัดได้อย่างถูกต้องตามต้องการ

### 5.2 วิจารณ์ผลการทดลอง

จากผลการทดลองสั่งการเครื่องกัดทั้งทาง DXF to G-Code Converter และ MANUAL FORM สามารถทำงานได้ถูกต้องตามต้องการ และในระยะเวลาที่กำหนด

### 5.3 ปัญหาที่พบในการทำโครงการนี้

ปัญหาที่ประสบจากการทำโครงการนี้ในช่วงแรก คือ ขาดความรู้และประสบการณ์ในการทำงานทางด้านการใช้โปรแกรมวิซวลเบสิก และขาดความรู้ในทฤษฎีเพราะไม่เคยศึกษาด้านการควบคุมเครื่องจักรและการสร้างโปรแกรมมาก่อน ดังนั้นในการทำงานช่วงแรกจึงต้องใช้เวลาในการศึกษาค้นคว้า

ปัญหาที่ประสบจากการทำโครงการในช่วงที่สอง คือ ความไม่แน่นอนของอุปกรณ์เนื่องจากการทำงานของมอเตอร์มีข้อบกพร่องเช่น ความเร็วรอบไม่ได้ตามต้องการ นั่นคือ แกน Z เคลื่อนที่ช้าไป

### 5.4 แนวทางในการพัฒนา

แนวทางในการปรับปรุงพัฒนาโครงการนี้ในส่วนของโปรแกรมควรจะออกแบบลักษณะโปรแกรมให้ใช้งานง่ายและมีฟังก์ชันในการทำงานครบถ้วน อาจจะใช้ภาษาในการพัฒนาใดก็ได้ ตามความเหมาะสมสำหรับการสร้างโปรแกรมเพื่อสามารถพัฒนาโปรแกรมได้ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้มากที่สุด

แนวทางการพัฒนาการปรับปรุงเครื่องจักรนั้น ควรจะทำการกำหนดขอบเขตในการทำงานของเครื่องจักรอย่างชัดเจนเพื่อดำเนินการออกแบบและปรับปรุงได้ถูกต้อง

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีกรนำไปใช้

## เอกสารอ้างอิง

- [1] ชาริน สิทธิธรรมชารี. ประชา พฤษ์ประเสริฐ **สร้างโปรแกรมบน windows ด้วย Visual Basic 6.0**. พิมพ์ครั้งที่12. กรุงเทพมหานคร : ชัคเชส มีเดีย. 2548.
- [2] อภิชาติ ภู่วลัย. **เริ่มต้นเขียนโปรแกรมติดต่อ และควบคุมฮาร์ดแวร์ด้วย Visual Basic**. กรุงเทพมหานคร : ดีอีวี บุค. 2546.
- [3] อภิชาติ ภู่วลัย. **เขียนโปรแกรม Hardware Interface ด้วย VB6**. กรุงเทพมหานคร : 2548.
- [4] กิตติ ภัคคีวัฒนะกุล. จำลอง ครูอุตสาหะ **Visual Basic 6 ฉบับโปรแกรมเมอร์**. พิมพ์ครั้งที่13. กรุงเทพมหานคร : เทีพี คอมพ์ แอนด์ คอนซัลท์ จำกัด. 2549.



เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

## ภาคผนวก ก

## โปรแกรม MANUAL FORM

## การประกาศฟังก์ชันและตัวแปรต่างๆ

Private Declare Function Inp Lib "inpout32.dll" Alias "Inp32" (ByVal PortAddress As Integer)

As Integer

Private Declare Sub Out Lib "inpout32.dll" Alias "Out32" (ByVal PortAddress As Integer, ByVal

Value As Integer)

Private Declare Sub Sleep Lib "kernel32" (ByVal dwMilliseconds As Long)

Public pwrite As Integer

Public pread As Integer

Public N As Integer 'H379

Public X As Integer 'JOG

Public Y As Integer 'JOG

Public Z As Integer 'JOG

Public A As Integer

Public B As Integer

Public C As Integer 'count in jog mode

Public CountX As Double

Public CountY As Double

Public CountZ As Double

Public deltaX As Double

Public deltaY As Double

Public deltaZ As Double

Public GoToPositionX As Double

Public GoToPositionY As Double

Public GoToPositionZ As Double

Public fixX As Double

Public fixY As Double

Public fixZ As Double

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

Public SelfTimer As Boolean 'Only true and false

Public checkX, checkY, checkZ, temp As Integer

### **ส่วนคำสั่งที่ใช้ในส่วนปุ่ม-XของDISTANCE CONTROL BY ONE CLICK**

Private Sub Command12\_Click()

A = 0

If Option7.Value = False And Option8.Value = False And Option9.Value = False Then 'check list

Timer17.Enabled = False

MsgBox "You must choose JOG.", vbOKOnly

ElseIf Option7.Value = True Or Option8.Value = True Or Option9.Value = True Then

Timer17.Interval = HScroll11.Value

Timer17.Enabled = True

End If

X = X + A

End Sub

### **ส่วนคำสั่งที่ใช้ในส่วนปุ่ม-XของDISTANCE CONTROL BY ONE CLICK**

Private Sub Command13\_Click()

A = 0

If Option7.Value = False And Option8.Value = False And Option9.Value = False Then 'check list

Timer18.Enabled = False

MsgBox "You must choose JOG.", vbOKOnly

ElseIf Option7.Value = True Or Option8.Value = True Or Option9.Value = True Then

Timer18.Interval = HScroll11.Value

Timer18.Enabled = True

End If

X = X + A

End Sub

### ส่วนคำสั่งที่ใช้ในส่วนปุ่ม-YของDISTANCE CONTROL BY ONE CLICK

```
Private Sub Command14_Click()
    B = 0
    If Option7.Value = False And Option8.Value = False And Option9.Value = False Then 'check list
        Timer19.Enabled = False
        MsgBox "You must choose JOG.", vbOKOnly
    ElseIf Option7.Value = True Or Option8.Value = True Or Option9.Value = True Then
        Timer19.Interval = HScroll1.Value
        Timer19.Enabled = True
    End If
    Y = Y + B
End Sub
```

### ส่วนคำสั่งที่ใช้ในส่วนปุ่ม-YของDISTANCE CONTROL BY ONE CLICK

```
Private Sub Command15_Click()
    B = 0
    If Option7.Value = False And Option8.Value = False And Option9.Value = False Then 'check list
        Timer20.Enabled = False
        MsgBox "You must choose JOG.", vbOKOnly
    ElseIf Option7.Value = True Or Option8.Value = True Or Option9.Value = True Then
        Timer20.Interval = HScroll1.Value
        Timer20.Enabled = True
    End If
    Y = Y + B
End Sub
```

### ส่วนคำสั่งที่ใช้ในส่วนปุ่ม-ZของDISTANCE CONTROL BY ONE CLICK

```
Private Sub Command16_Click()
    C = 0
    If Option7.Value = False And Option8.Value = False And Option9.Value = False Then 'check
list
        Timer21.Enabled = False
```

```

MsgBox "You must choose JOG.", vbOKOnly
ElseIf Option7.Value = True Or Option8.Value = True Or Option9.Value = True Then
Timer21.Interval = HScroll1.Value
Timer21.Enabled = True
End If
Z = Z + C
End Sub

```

### ส่วนคำสั่งไว้ในส่วนปุ่ม-ZของDISTANCE CONTROL BY ONE CLICK

```

Private Sub Command17_Click()
C = 0
If Option7.Value = False And Option8.Value = False And Option9.Value = False Then 'check list
Timer22.Enabled = False
MsgBox "You must choose JOG.", vbOKOnly
ElseIf Option7.Value = True Or Option8.Value = True Or Option9.Value = True Then
Timer22.Interval = HScroll1.Value
Timer22.Enabled = True
End If
Z = Z + C
End Sub

```

### ส่วนคำสั่งที่ใช้กับปุ่มที่เรียกโปรแกรมส่วนAUTOMATIC MODE

```

Private Sub Command19_Click()
frmMDI.Show
End Sub

```

### ส่วนคำสั่งที่ใช้ปิดโปรแกรมโดยMENU EDITOR

```

Private Sub exit_Click() 'to close program by menu editor
Unload Me
End Sub

```

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

### ส่วนคำสั่งของปุ่มGO TO 0ที่กลับไปยังตำแหน่ง(0,0,0)เดิม

```
Private Sub Command18_Click()
Text1.Text = "0"
Text2.Text = "0"
Text3.Text = "0"
Sleep (0.6)
Command7_Click
End Sub
```

### ส่วนคำสั่งของปุ่มCANCELที่ยกเลิกการกลับไปยังตำแหน่ง(0,0,0)ของPOSITION0

```
Private Sub Command10_Click()
Timer4.Enabled = False
Timer6.Enabled = False
Timer8.Enabled = False
pwrite = &H378
PREADH = &H37A
pread = &H379
Out pwrite, &H0
Out PREADH, &H1 'to command pin1 send bit0
Label1.Caption = "Data from Parallel Port : "
Label2.Caption = "Data"
Label7.Caption = "POSITION STATUS"
Label14.Caption = "POSITION STATUS"
Timer1.Interval = 1
Timer2.Interval = 1
GoToPositionX = 0
GoToPositionY = 0
GoToPositionZ = 0
CountX = 0
CountY = 0
CountZ = 0
```

```
Timer9.Enabled = False 'detect timer9,10,11 on when first scroll
```

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนลิขสิทธิ์สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

```

Timer10.Enabled = False
Timer11.Enabled = False
Timer13.Enabled = False
Timer14.Enabled = False
Timer15.Enabled = False
End Sub

```

### ส่วนคำสั่งของปุ่มSET0 ที่ใช้กำหนดตำแหน่ง(0,0,0)

```

Private Sub Command11_Click() 'Set0
Label14.Caption = "BUTTON STATUS"
Command8.Enabled = True

CountX = 0
CountY = 0
CountZ = 0
Text1.Text = "0"
Text2.Text = "0"
Text3.Text = "0"
GoToPositionX = 0
GoToPositionY = 0
GoToPositionZ = 0
deltaX = 0
deltaY = 0
deltaZ = 0

Label10.Caption = "SET0"
Label20.Caption = "GoToPositionX = " & GoToPositionX & " deltaX = " & deltaX & " CountX
= " & CountX
Label21.Caption = "GoToPositionY = " & GoToPositionY & " deltaY = " & deltaY & " CountY
= " & CountY
Label22.Caption = "GoToPositionZ = " & GoToPositionZ & " deltaZ = " & deltaZ & " CountZ =
" & CountZ
End Sub

```

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

### ส่วนคำสั่งการคลิกเมาส์ลงของปุ่ม+XของMANUAL BY MOUSE DOWN

Private Sub Command1\_MouseDown(Button As Integer, Shift As Integer, X As Single, Y As Single)

Label7.Caption = "TEST ON +X"

Timer3.Interval = HScroll1.Value ' Set Speed

Timer3.Enabled = True ' Timer start

Shape1.BackColor = vbGreen

End Sub

### ส่วนคำสั่งการปล่อยเมาส์ขึ้นของปุ่ม+XของMANUAL BY MOUSE DOWN

Private Sub Command1\_MouseUp(Button As Integer, Shift As Integer, X As Single, Y As Single)

Label7.Caption = "BUTTON STATUS"

Timer3.Enabled = False

Out pwrite, &H0

Shape1.BackColor = vbRed

End Sub

### ส่วนคำสั่งการคลิกเมาส์ลงของปุ่ม-XของMANUAL BY MOUSE DOWN

Private Sub Command2\_MouseDown(Button As Integer, Shift As Integer, X As Single, Y As Single)

Label7.Caption = "TEST ON -X"

Timer4.Interval = HScroll1.Value ' Set Speed

Timer4.Enabled = True ' Timer start

Shape1.BackColor = vbGreen

End Sub

### ส่วนคำสั่งการปล่อยเมาส์ขึ้นของปุ่ม-XของMANUAL BY MOUSE DOWN

Private Sub Command2\_MouseUp(Button As Integer, Shift As Integer, X As Single, Y As Single)

Label7.Caption = "BUTTON STATUS"

Timer4.Enabled = False

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

```
Out pwrite, &H0
Shape1.BackColor = vbRed
End Sub
```

### ส่วนคำสั่งการคลิกเมาส์ลงของปุ่ม+YของMANUAL BY MOUSE DOWN

```
Private Sub Command3_MouseDown(Button As Integer, Shift As Integer, X As Single, Y As
Single)
Label7.Caption = "TEST ON +Y"
Timer5.Interval = HScroll1.Value ' Set Speed
Timer5.Enabled = True ' Timer start
Shape2.BackColor = vbGreen
End Sub
```

### ส่วนคำสั่งปล่อยเมาส์ขึ้นของปุ่ม+YของMANUAL BY MOUSE DOWN

```
Private Sub Command3_MouseUp(Button As Integer, Shift As Integer, X As Single, Y As
Single)
Label7.Caption = "BUTTON STATUS"
Timer5.Enabled = False
Out pwrite, &H0
Shape2.BackColor = vbRed
End Sub
```

### ส่วนคำสั่งการคลิกเมาส์ลงของปุ่ม-YของMANUAL BY MOUSE DOWN

```
Private Sub Command4_MouseDown(Button As Integer, Shift As Integer, X As Single, Y As
Single)
Label7.Caption = "TEST ON -Y"
Timer6.Interval = HScroll1.Value ' Set Speed
Timer6.Enabled = True ' Timer start
Shape2.BackColor = vbGreen
End Sub
```

### ส่วนคำสั่งการปล่อยเมาส์ขึ้นของปุ่ม-YของMANUAL BY MOUSE DOWN

```
Private Sub Command4_MouseUp(Button As Integer, Shift As Integer, X As Single, Y As Single)
Label7.Caption = "BUTTON STATUS"
Timer6.Enabled = False
Out pwrite, &H0
Shape2.BackColor = vbRed
End Sub
```

### ส่วนคำสั่งการคลิกเมาส์ลงของปุ่ม-ZของMANUAL BY MOUSE DOWN

```
Private Sub Command5_MouseDown(Button As Integer, Shift As Integer, X As Single, Y As Single)
Label7.Caption = "TEST ON +Z"
Timer7.Interval = HScroll1.Value ' Set Speed
Timer7.Enabled = True ' Timer start
Shape3.BackColor = vbGreen
End Sub
```

### ส่วนคำสั่งการปล่อยเมาส์ขึ้นของปุ่ม+ZของMANUAL BY MOUSE DOWN

```
Private Sub Command5_MouseUp(Button As Integer, Shift As Integer, X As Single, Y As Single)
Label7.Caption = "BUTTON STATUS"
Timer7.Enabled = False
Out pwrite, &H0
Shape3.BackColor = vbRed
End Sub
```

### ส่วนคำสั่งการคลิกเมาส์ลงของปุ่ม-ZของMANUAL BY MOUSE DOWN

```
Private Sub Command6_MouseDown(Button As Integer, Shift As Integer, X As Single, Y As Single)
Label7.Caption = "TEST ON -Z"
Timer8.Interval = HScroll1.Value ' Set Speed
```

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนลิขสิทธิ์ การใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

```

Timer8.Enabled = True ' Timer start
Shape3.BackColor = vbGreen
End Sub

```

### ส่วนคำสั่งการปล่อยเมาส์ขึ้นของปุ่ม-ZของMANUAL BY MOUSE DOWN

```

Private Sub Command6_MouseUp(Button As Integer, Shift As Integer, X As Single, Y As
Single)
Label7.Caption = "BUTTON STATUS"
Timer8.Enabled = False
Out pwrite, &H0
Shape3.BackColor = vbRed
End Sub

```

### ฟังก์ชันCHECKRUN

```

Function checkRun()
If checkX = 1 And checkY = 1 Then
checkRun = True
End If
If frmTools.chkStop = 0 Then
If checkX = 1 And checkY = 1 And checkZ = 1 Then
frmTools.Command4_Click 'in order to input the next line
End If
End If
temp = temp + 1
End Function

```

### ส่วนคำสั่งที่จะปรากฏขึ้นตอนเริ่มแรกของการเปิดโปรแกรม

```

Private Sub Form_Load()
checkX = 1
checkY = 1
checkZ = 1
temp = 0

```

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

Me.Left = 0

Me.Top = 0

'Me.Width = 10150

'Me.Height = 10210

pwrite = &H378

pread = &H379

Out pwrite, &H0

Label7.Caption = "POSITION STATUS"

Label14.Caption = "POSITION STATUS"

Label10.Caption = "X: ST"

Label32.Caption = "Y: ST"

Label33.Caption = "Z: ST"

Label20.Caption = "GoToPositionX"

Label21.Caption = "GoToPositionY"

Label22.Caption = "GoToPositionZ"

Timer1.Interval = 1

Timer23.Interval = 1

Timer2.Interval = 1

HScroll1.Min = 10

HScroll1.Max = 1

HScroll1.Value = 5

GoToPositionX = 0

GoToPositionY = 0

GoToPositionZ = 0

CountX = 0

CountY = 0

CountZ = 0

Timer9.Enabled = False 'detect timer9,10,11 on when first srcoll

Timer10.Enabled = False

Timer11.Enabled = False

Timer13.Enabled = False

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

```

Timer14.Enabled = False
Timer15.Enabled = False
'MsgBox "PLEASE SET THE VALUES IN SETTING BOX!!!", vbOKOnly
End Sub

```

### ส่วนคำสั่งFORM TERMINATE

```

Private Sub Form_Terminate()
    justRun = 0
End Sub

```

### ส่วนคำสั่งFORM UNLOAD

```

Private Sub Form_Unload(Cancel As Integer)
    justRun = 0
End Sub

```

### ส่วนคำสั่งของScrollที่ใช้เลื่อนปรับความเร็ว

```

Private Sub HScroll1_Change()
    Label9.Caption = HScroll1.Value
End Sub

```

### ส่วนคำสั่งTIMER1ที่ใช้ในการรับค่าจากภายนอกผ่านพอร์ตขนาน

```

Private Sub Timer1_Timer()
    N = Inp(pread)
    Label2.Caption = N
    Select Case N
    Case 126, 120 'No contact on limit switch
        lblStatus.Caption = "EDM CONTROLLER PROGRAM"
        Command1.Enabled = True
        Command2.Enabled = True
        Command3.Enabled = True
        Command4.Enabled = True
        Command6.Enabled = True

```

Command12.Enabled = True

Command13.Enabled = True

Command14.Enabled = True

Command15.Enabled = True

Command17.Enabled = True

Case 118, 112 'contact on pin15 +x

Out pwrite, &H40 'cut off electric current drill

Command2.Enabled = False

Command13.Enabled = False

Timer4.Enabled = False

Timer13.Enabled = False

Timer18.Enabled = False

Case 110, 104 'contact on pin13 -x

Out pwrite, &H40 'cut off electric current drill

Command1.Enabled = False

Command12.Enabled = False

Timer3.Enabled = False

Timer9.Enabled = False

Timer17.Enabled = False

Case 94, 88 'contact on pin12 +y

Out pwrite, &H40 'cut off electric current drill

Command3.Enabled = False

Command14.Enabled = False

Timer5.Enabled = False

Timer10.Enabled = False

Timer19.Enabled = False

Case 254, 248 'contact on pin11 -y

Out pwrite, &H40 'cut off electric current drill

Command4.Enabled = False

Command15.Enabled = False

Timer6.Enabled = False

Timer14.Enabled = False

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

Timer20.Enabled = False

Case 238, 232 'contact pin13,11 -x -y

Out pwrite, &H40 'cut off electric current drill

Command1.Enabled = False

Command12.Enabled = False

Timer3.Enabled = False

Timer9.Enabled = False

Timer17.Enabled = False

Command4.Enabled = False

Command15.Enabled = False

Timer6.Enabled = False

Timer14.Enabled = False

Timer20.Enabled = False

Case 86, 80 'contact pin15,12 +x +y

Out pwrite, &H40 'cut off electric current drill

Command2.Enabled = False

Command13.Enabled = False

Timer4.Enabled = False

Timer13.Enabled = False

Timer18.Enabled = False

Command3.Enabled = False

Command14.Enabled = False

Timer5.Enabled = False

Timer10.Enabled = False

Timer19.Enabled = False

Case 78, 72 'contact pin13,12 -x +y

Out pwrite, &H40 'cut off electric current drill

Command1.Enabled = False

Command12.Enabled = False

Timer3.Enabled = False

Timer9.Enabled = False

Timer17.Enabled = False

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

```

Command3.Enabled = False
Command14.Enabled = False
Timer5.Enabled = False
Timer10.Enabled = False
Timer19.Enabled = False
Case 246, 240 'contact pin15,11 +x -y
Out pwrite, &H40 'cut off electric current drill
Command2.Enabled = False
Command13.Enabled = False
Timer4.Enabled = False
Timer13.Enabled = False
Timer18.Enabled = False
Command4.Enabled = False
Command15.Enabled = False
Timer6.Enabled = False
Timer14.Enabled = False
Timer20.Enabled = False
'contact on checkpoint
End Select
End Sub

```

### ส่วนคำสั่งTIMER +YของMANUAL DATA INPUT

```

Private Sub Timer10_Timer()
    checkY = 0
    IncreaseY
End Sub
Function IncreaseY()
If GoToPositionY > CountY Then
Shape2.BackColor = vbGreen
Label32.Caption = "Y: +ON"
For j = 1 To 2 * Mid(CInt(GoToPositionY - fixY), 1, 1)
If SelfTimer Then ' Check SelfTimer

```

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

```

Out pwrite, &HC
CountY = CountY + (1 / Text5.Text) ' 1/x is number of pulse per 1mm
Label15.Caption = "1"
Label21.Caption = "GoToPositionY = " & GoToPositionY & " deltaY = " & deltaY & "
CountY = " & CountY
Sleep (0.6)
Else
Out pwrite, &H8
Label15.Caption = "0"
End If
SelfTimer = Not SelfTimer ' toggle SelfTimer
Next j
Else
Label32.Caption = "Y: OFF"
Label21.Caption = "GoToPositionY = " & GoToPositionY & " deltaY = " & deltaY & " CountY
= " & CountY
Timer10.Enabled = False
Shape2.BackColor = vbRed
checkY = 1
checkRun
End If
End Function

```

### ส่วนคำสั่งTIMER +XของMANUAL DATA INPUT

```

Private Sub Timer9_Timer()
checkX = 0
IncreaseX
End Sub
Function IncreaseX()
If GoToPositionX > CountX Then
Shape1.BackColor = vbGreen
Label10.Caption = "X: +ON"

```

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

```

For i = 1 To 2 * Mid(CInt(GoToPositionX - fixX), 1, 1)
If SelfTimer Then ' Check SelfTimer
    Out pwrite, &H3
    CountX = CountX + (1 / Text4.Text) ' 1/x is number of pulse per 1mm
    Label13.Caption = "1"
    Label20.Caption = "GoToPositionX = " & (GoToPositionX) & " deltaX = " & deltaX & "
CountX = " & (CountX)
    Sleep (0.6)
Else
    Out pwrite, &H2
    Label13.Caption = "0"
End If
SelfTimer = Not SelfTimer ' toggle SelfTimer
Next i
Else
Label10.Caption = "X: OFF"
Label20.Caption = "GoToPositionX = " & (GoToPositionX) & " deltaX = " & deltaX & "
CountX = " & (CountX)
Timer9.Enabled = False
Shape1.BackColor = vbRed
checkX = 1
checkRun
End If
End Function

```

### ส่วนคำสั่งTIMER -XของMANUAL DATA INPUT

```

Private Sub Timer13_Timer()
    checkX = 0
    DecreaseX
End Sub
Function DecreaseX()

```

```

If GoToPositionX < CountX Then

```

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

```

Shape1.BackColor = vbGreen
Label10.Caption = "X: -ON"
For i = 1 To 2 * -Mid(CInt(GoToPositionX - fixX), 1, 2)
If SelfTimer Then ' Check SelfTimer
    Out pwrite, &H1
    CountX = CountX - (1 / Val(Text4.Text))' 1/x is number of pulse per 1mm
    Label13.Caption = "1"
    Label20.Caption = "GoToPositionX = " & (GoToPositionX) & " deltaX = " & deltaX & "
CountX = " & (CountX)
    Sleep (0.6)
Else
    Out pwrite, &H0
    Label13.Caption = "0"
End If
SelfTimer = Not SelfTimer ' toggle SelfTimer
Next i
Else
Label10.Caption = "X: OFF"
Label20.Caption = "GoToPositionX = " & (GoToPositionX) & " deltaX = " & deltaX & "
CountX = " & (CountX)
Timer13.Enabled = False
Shape1.BackColor = vbRed
checkX = 1
checkRun
End If
End Function

```

### **ส่วนคำสั่งTIMER -YของMANUAL DATA INPUT**

```
Private Sub Timer14_Timer()
```

```
    checkY = 0
```

```
    DecreaseY
```

```
End Sub
```

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

```

Function DecreaseY()
If GoToPositionY < CountY Then
Shape2.BackColor = vbGreen
Label32.Caption = "Y: -ON"
For j = 1 To 2 * -Mid(CInt(GoToPositionY - fixY), 1, 2)
If SelfTimer Then ' Check SelfTimer
Out pwrite, &H4
CountY = CountY - (1 / Text5.Text) ' 1/x is number of pulse per 1mm
Label15.Caption = "1"
Label21.Caption = "GoToPositionY = " & (GoToPositionY) & " deltaY = " & deltaY & "
CountY = " & (CountY)
Sleep (0.6)
Else
Out pwrite, &H0
Label15.Caption = "0"
End If
SelfTimer = Not SelfTimer ' toggle SelfTimer
Next j
Else
Label32.Caption = "Y: OFF"
Label21.Caption = "GoToPositionY = " & (GoToPositionY) & " deltaY = " & deltaY & "
CountY = " & (CountY)
Timer14.Enabled = False
Shape2.BackColor = vbRed
checkY = 1
checkRun
End If
End Function

```

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

## ส่วนคำสั่งTIMER +ZของMANUAL DATA INPUT

```

Private Sub Timer11_Timer()
    checkZ = 0
    IncreaseZ
End Sub

Function IncreaseZ()
    If GoToPositionZ > CountZ Then
        Shape3.BackColor = vbGreen
        Label33.Caption = "Z: +ON"

        If SelfTimer Then ' Check SelfTimer
            Out pwrite, &H20
            CountZ = CountZ + (1 / 2 * Text6.Text) ' 1/x is number of pulse per 1mm
            Label16.Caption = "1"
            Label22.Caption = "GoToPositionZ = " & GoToPositionZ & " deltaZ = " & deltaZ & "
            CountZ = " & CountZ
        Else
            Out pwrite, &H30
            Label16.Caption = "0"
        End If
        SelfTimer = Not SelfTimer ' toggle SelfTimer
    Else
        Label33.Caption = "Z: OFF"
        Label22.Caption = "GoToPositionZ = " & GoToPositionZ & " deltaZ = " & deltaZ & " CountZ = " & CountZ
    End If
    Timer11.Enabled = False
    Shape3.BackColor = vbRed
    checkZ = 1
    Debug.Print checkZ
    checkRun
End If
End Function

```

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

## ส่วนคำสั่งTIMER -ZของMANUAL DATA INPUT

```

Private Sub Timer15_Timer()
    checkZ = 0
    DecreaseZ
End Sub

Function DecreaseZ()
    If GoToPositionZ < CountZ Then
        Shape3.BackColor = vbGreen
        Label33.Caption = "Z: -ON"
        If SelfTimer Then ' Check SelfTimer
            Out pwrite, &H10
            CountZ = CountZ - (1 / 2 * Text6.Text) ' 1/x is number of pulse per 1mm
            Label16.Caption = "1"
            Label22.Caption = "GoToPositionZ = " & (GoToPositionZ) & " deltaZ = " & deltaZ & "And
CountZ = " & (CountZ)
        Else
            Out pwrite, &H0
            Label16.Caption = "0"
        End If
        SelfTimer = Not SelfTimer ' toggle SelfTimer
    Else
        Label33.Caption = "Z: OFF"
        Label22.Caption = "GoToPositionZ = " & (GoToPositionZ) & " deltaZ = " & deltaZ & "And
CountZ = " & (CountZ)
        Timer15.Enabled = False
        Shape3.BackColor = vbRed
        checkZ = 1
        checkRun
    End If
End Function

```

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

## ส่วนคำสั่งของปุ่มSTARTของMANUAL DATA INPUT

```
Public Sub Command7_Click() 'START check in any conditions
```

```
DoEvents
```

```
Debug.Print "cmd7 was clicked"
```

```
fixX = CountX
```

```
fixY = CountY
```

```
fixZ = CountZ
```

```
If Text1.Text = "" Then
```

```
Text1.Text = "0"
```

```
Timer9.Enabled = False
```

```
Timer13.Enabled = False
```

```
Timer10.Enabled = False
```

```
Timer14.Enabled = False
```

```
Timer11.Enabled = False
```

```
Timer15.Enabled = False
```

```
ElseIf IsNumeric(Text1.Text) Then
```

```
SelfTimer = False
```

```
deltaX = Text1.Text - GoToPositionX
```

```
GoToPositionX = Text1.Text
```

```
If deltaX = 0 Then
```

```
Timer9.Enabled = False
```

```
Timer13.Enabled = False
```

```
Elseif deltaX > 0 Then
```

```
checkX = 0
```

```
Timer9.Interval = HScroll1.Value
```

```
Timer9.Enabled = True
```

```
Timer13.Enabled = False
```

```
Elseif deltaX < 0 Then
```

```
checkX = 0
```

```
Timer13.Interval = HScroll1.Value
```

```
Timer13.Enabled = True
```

```
Timer9.Enabled = False
```

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

End If

Else

MsgBox "Please insert only numeric number in X box.", vbOKOnly

Timer9.Enabled = False

Timer13.Enabled = False

Timer10.Enabled = False

Timer14.Enabled = False

Timer11.Enabled = False

Timer15.Enabled = False

End If

If Text2.Text = "" Then

Text2.Text = "0"

Timer9.Enabled = False

Timer13.Enabled = False

Timer10.Enabled = False

Timer14.Enabled = False

Timer11.Enabled = False

Timer15.Enabled = False

ElseIf IsNumeric(Text2.Text) Then

SelfTimer = False

deltaY = Text2.Text - GoToPositionY

GoToPositionY = Text2.Text

If deltaY = 0 Then

Timer10.Enabled = False

Timer14.Enabled = False

ElseIf deltaY > 0 Then

checkY = 0

Timer10.Interval = HScroll1.Value

Timer10.Enabled = True

Timer14.Enabled = False

ElseIf deltaY < 0 Then

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

```

checkY = 0
Timer14.Interval = HScroll1.Value
Timer14.Enabled = True
Timer10.Enabled = False
End If
Else
MsgBox "Please insert only numeric number in Y box.", vbOKOnly
Timer9.Enabled = False
Timer13.Enabled = False
Timer10.Enabled = False
Timer14.Enabled = False
Timer11.Enabled = False
Timer15.Enabled = False
End If

If Text3.Text = "" Then
Text3.Text = "0"
Timer9.Enabled = False
Timer13.Enabled = False
Timer10.Enabled = False
Timer14.Enabled = False
Timer11.Enabled = False
Timer15.Enabled = False
ElseIf IsNumeric(Text3.Text) Then
SelfTimer = False
deltaZ = Text3.Text - GoToPositionZ
GoToPositionZ = Text3.Text
    If deltaZ = 0 Then
        Timer11.Enabled = False
        Timer15.Enabled = False
    ElseIf deltaZ > 0 Then
        checkZ = 0

```

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

```

Timer11.Interval = HScroll1.Value
Timer11.Enabled = True
Timer15.Enabled = False
Elseif deltaZ < 0 Then
checkZ = 0
Timer15.Interval = HScroll1.Value
Timer15.Enabled = True
Timer11.Enabled = False
End If
Else
MsgBox "Please insert only numeric number in Z box.", vbOKOnly
Timer9.Enabled = False
Timer13.Enabled = False
Timer10.Enabled = False
Timer14.Enabled = False
Timer11.Enabled = False
Timer15.Enabled = False
End If
End Sub

```

### ส่วนคำสั่งของปุ่มSTOPของMANUAL DATA INPUT

```

Private Sub Command8_Click() 'STOP
Label14.Caption = "BUTTON STATUS"
Timer9.Enabled = False
Timer10.Enabled = False
Timer11.Enabled = False
Timer13.Enabled = False
Timer14.Enabled = False
Timer15.Enabled = False
Out pwrite, &H0
End Sub

```

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

### ส่วนคำสั่งของปุ่มRESET COUNTของMANUAL DATA INPUT

```

Private Sub Command9_Click()
Label14.Caption = "BUTTON STATUS"
Command8.Enabled = True
CountX = 0
CountY = 0
CountZ = 0
Text1.Text = "0"
Text2.Text = "0"
Text3.Text = "0"
GoToPositionX = 0
GoToPositionY = 0
GoToPositionZ = 0
deltaX = 0
deltaY = 0
deltaZ = 0
Label10.Caption = "RESET COUNT"
Label20.Caption = "GoToPositionX = " & GoToPositionX & " deltaX = " & deltaX & " CountX
= " & CountX
Label21.Caption = "GoToPositionY = " & GoToPositionY & " deltaY = " & deltaY & " CountY
= " & CountY
Label22.Caption = "GoToPositionZ = " & GoToPositionZ & " deltaZ = " & deltaZ & " CountZ =
" & CountZ
End Sub

```

### ส่วนคำสั่งTIMER +XของDISTANCE CONTROL BY ONE CLICK

```

Private Sub Timer17_Timer()
Label10.Caption = "MACHINE ON WORK"
Shape1.BackColor = vbGreen
If SelfTimer Then ' Check SelfTimer
Out pwrite, &H3

```

```
Label19.Caption = "1"
```

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

```

Label13.Caption = "1"
Label20.Caption = "GoToPositionX = " & (GoToPositionX) & " deltaX = " & deltaX & "
CountX = " & CountX
CountX = CountX + (1 / Val(Text4.Text))' 1/x is number of pulse per 1mm
GoToPositionX = GoToPositionX + (1 / Val(Text4.Text))
A = A + 1 'count
Label29.Caption = "WORK"
Else
Out pwrite, &H2
Label19.Caption = "0"
Label13.Caption = "0"
End If
SelfTimer = Not SelfTimer ' toggle SelfTimer

Label18.Caption = A
If Not (X <> A) Then 'X=A
Timer17.Enabled = False
Out pwrite, &H0
Label29.Caption = "> Stop <"
Label20.Caption = "GoToPositionX = " & (GoToPositionX) & " deltaX = " & deltaX & "
CountX = " & CountX
Label10.Caption = "X: OFF"
Shape1.BackColor = vbRed
End If
End Sub

```

### **ส่วนคำสั่งTIMER -XของDISTANCE CONTROL BY ONE CLICK**

```

Private Sub Timer18_Timer()
Label10.Caption = "MACHINE ON WORK"
Shape1.BackColor = vbGreen
If SelfTimer Then ' Check SelfTimer

```

```
Out pwrite, &H1
```

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

```

Label19.Caption = "1"
Label13.Caption = "1"
Label20.Caption = "GoToPositionX = " & (GoToPositionX) & " deltaX = " & deltaX & "
CountX = " & CountX
CountX = CountX - (1 / Val(Text4.Text))' 1/x is number of pulse per 1mm
GoToPositionX = GoToPositionX - (1 / Val(Text4.Text))
A = A + 1 'count
Label29.Caption = "WORK"
Else
Out pwrite, &H0
Label19.Caption = "0"
Label13.Caption = "0"
End If
SelfTimer = Not SelfTimer ' toggle SelfTimer
Label18.Caption = A
If Not (X <> A) Then
Timer18.Enabled = False
Out pwrite, &H0
Label29.Caption = "> Stop <"
Label20.Caption = "GoToPositionX = " & (GoToPositionX) & " deltaX = " & deltaX & "
CountX = " & CountX
Label10.Caption = "X: OFF"
Shape1.BackColor = vbRed
End If
End Sub

```

### **ส่วนคำสั่งTIMER +YของDISTANCE CONTROL BY ONE CLICK**

```

Private Sub Timer19_Timer()
Label32.Caption = "MACHINE ON WORK"
Shape2.BackColor = vbGreen

```

```

If SelfTimer Then ' Check SelfTimer

```

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

```

Out pwrite, &HC
Label19.Caption = "1"
Label15.Caption = "1"
Label21.Caption = "GoToPositionY = " & (GoToPositionY) & " deltaY = " & deltaY & "
CountY = " & CountY
CountY = CountY + (1 / Text5.Text) ' 1/x is number of pulse per 1mm
GoToPositionY = GoToPositionY + (1 / Val(Text4.Text))
B = B + 1 'count
Label29.Caption = "WORK"
Else
Out pwrite, &H8
Label19.Caption = "0"
Label15.Caption = "0"
End If
SelfTimer = Not SelfTimer ' toggle SelfTimer
Label18.Caption = B
If Not (Y <> B) Then
Timer19.Enabled = False
Out pwrite, &H0
Label29.Caption = "> Stop <"
Label21.Caption = "GoToPositionY = " & (GoToPositionY) & " deltaY = " & deltaY & "
CountY = " & CountY
Label32.Caption = "Y: OFF"
Shape2.BackColor = vbRed
End If
End Sub

```

### **ส่วนคำสั่งTIMER -YของDISTANCE CONTROL BY ONE CLICK**

```

Private Sub Timer20_Timer()
Label32.Caption = "MACHINE ON WORK"

```

```

Shape2.BackColor = vbGreen

```

เอกสารนี้เป็นเอกสารลิขสิทธิ์สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

```

If SelfTimer Then ' Check SelfTimer
    Out pwrite, &H4
    Label19.Caption = "1"
    Label15.Caption = "1"
    Label21.Caption = "GoToPositionY = " & (GoToPositionY) & " deltaY = " & deltaY & "
CountY = " & CountY
    CountY = CountY - (1 / Text5.Text) ' 1/x is number of pulse per lmm
    GoToPositionY = GoToPositionY - Val((1 / Text4.Text))
    B = B + 1 'count
    Label29.Caption = "WORK"
Else
    Out pwrite, &H0
    Label19.Caption = "0"
    Label15.Caption = "0"
End If
SelfTimer = Not SelfTimer ' toggle SelfTimer

Label18.Caption = B
If Not (Y <> B) Then
    Timer20.Enabled = False
    Out pwrite, &H0
    Label29.Caption = "> Stop <"
    Label21.Caption = "GoToPositionY = " & (GoToPositionY) & " deltaY = " & deltaY & "
CountY = " & CountY
    Label32.Caption = "Y: OFF"
    Shape2.BackColor = vbRed
End If
End Sub

```

### ส่วนคำสั่งTIMER +ZของDISTANCE CONTROL BY ONE CLICK

```
Private Sub Timer21_Timer()
```

```
Label33.Caption = "MACHINE ON WORK"
```

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนลิขสิทธิ์สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

```

Shape3.BackColor = vbGreen
If SelfTimer Then ' Check SelfTimer
    Out pwrite, &H30
    Label19.Caption = "1"
    Label16.Caption = "1"
    Label22.Caption = "GoToPositionZ = " & (GoToPositionZ) & " deltaZ = " & deltaZ & "
CountZ = " & CountZ
    CountZ = CountZ + (1 / 2 * Text6.Text)' 1/x is number of pulse per 1mm
    GoToPositionZ = GoToPositionZ + (1 / Val(Text4.Text))
    C = C + 1 'count
    Label29.Caption = "WORK"
Else
    Out pwrite, &H20
    Label19.Caption = "0"
    Label16.Caption = "0"
End If
SelfTimer = Not SelfTimer ' toggle SelfTimer

Label18.Caption = C
If Not (Z <> C) Then
    Timer21.Enabled = False
    Out pwrite, &H0
    Label29.Caption = "> Stop <"
    Label22.Caption = "GoToPositionZ = " & (GoToPositionZ) & " deltaZ = " & deltaZ & "
CountZ = " & CountZ
    Label33.Caption = "Z: OFF"
    Shape3.BackColor = vbRed
End If
End Sub

```

## ส่วนคำสั่งTIMER -ZของDISTANCE CONTROL BY ONE CLICK

Private Sub Timer22\_Timer()

Label33.Caption = "MACHINE ON WORK"

Shape3.BackColor = vbGreen

If SelfTimer Then ' Check SelfTimer

Out pwrite, &H10

Label19.Caption = "1"

Label16.Caption = "1"

Label22.Caption = "GoToPositionZ = " & (GoToPositionZ) & " deltaZ = " & deltaZ & "

CountZ = " & CountZ

CountZ = CountZ - (1 / 2 \* Text6.Text) ' 1/x is number of pulse per 1mm

GoToPositionZ = GoToPositionZ - (1 / Val(Text4.Text))

C = C + 1 'count

Label29.Caption = "WORK"

Else

Out pwrite, &H0

Label19.Caption = "0"

Label16.Caption = "0"

End If

SelfTimer = Not SelfTimer ' toggle SelfTimer

Label18.Caption = C

If Not (Z <> C) Then

Timer22.Enabled = False

Out pwrite, &H0

Label29.Caption = "> Stop <"

Label22.Caption = "GoToPositionZ = " & (GoToPositionZ) & " deltaZ = " & deltaZ & "

CountZ = " & CountZ

Label33.Caption = "Z: OFF"

Shape3.BackColor = vbRed

End If

End Sub

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

### ส่วนคำสั่งTIMER ที่ใช้กำหนดระยะเวลาของDISTANCE CONTROL BY ONE CLICK

```

Private Sub Timer23_Timer() 'set pulse value
If Option7.Value = True And IsNumeric(Text4.Text) Then
X = Text4.Text * 10
ElseIf Option8.Value = True And IsNumeric(Text4.Text) Then
X = Text4.Text
ElseIf Option9.Value = True And IsNumeric(Text4.Text) Then
X = Text4.Text / 10
End If

If Option7.Value = True And IsNumeric(Text5.Text) Then
Y = Text5.Text * 10
ElseIf Option8.Value = True And IsNumeric(Text5.Text) Then
Y = Text5.Text
ElseIf Option9.Value = True And IsNumeric(Text5.Text) Then
Y = Text5.Text / 10
End If

If Option7.Value = True And IsNumeric(Text6.Text) Then
Z = Text6.Text * 10
ElseIf Option8.Value = True And IsNumeric(Text6.Text) Then
Z = Text6.Text
ElseIf Option9.Value = True And IsNumeric(Text6.Text) Then
Z = Text6.Text / 10
End If
End Sub

```

### ส่วนคำสั่งTIMER +XของMANUAL BY MOUSE DOWN

```

Private Sub Timer3_Timer()
If SelfTimer Then ' Check SelfTimer

```

```

Label7.Caption = "1"
Else
Out pwrite, &H2
Label7.Caption = "0"
End If
SelfTimer = Not SelfTimer ' toggle SelfTimer
End Sub

```

### **ส่วนคำสั่งTIMER -XของMANUAL BY MOUSE DOWN**

```

Private Sub Timer4_Timer()
If SelfTimer Then ' Check SelfTimer
Out pwrite, &H1
Label7.Caption = "1"
Else
Out pwrite, &H0
Label7.Caption = "0"
End If
SelfTimer = Not SelfTimer ' toggle SelfTimer
End Sub

```

### **ส่วนคำสั่งTIMER +YของMANUAL BY MOUSE DOWN**

```

Private Sub Timer5_Timer()
If SelfTimer Then ' Check SelfTimer
Out pwrite, &HC
Label7.Caption = "1"
Else
Out pwrite, &H8
Label7.Caption = "0"
End If
SelfTimer = Not SelfTimer ' toggle SelfTimer
End Sub

```

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

### ส่วนคำสั่งTIMER -YของMANUAL BY MOUSE DOWN

```
Private Sub Timer6_Timer()
    If SelfTimer Then ' Check SelfTimer
        Out pwrite, &H4
        Label7.Caption = "1"
    Else
        Out pwrite, &H0
        Label7.Caption = "0"
    End If
    SelfTimer = Not SelfTimer ' toggle SelfTimer
End Sub
```

### ส่วนคำสั่งTIMER +ZของMANUAL BY MOUSE DOWN

```
Private Sub Timer7_Timer()
    If SelfTimer Then ' Check SelfTimer
        Out pwrite, &H30
        Label7.Caption = "1"
    Else
        Out pwrite, &H20
        Label7.Caption = "0"
    End If
    SelfTimer = Not SelfTimer ' toggle SelfTimer
End Sub
```

### ส่วนคำสั่งTIMER -ZของMANUAL BY MOUSE DOWN

```
Private Sub Timer8_Timer()
    If SelfTimer Then ' Check SelfTimer
        Out pwrite, &H10
        Label7.Caption = "1"
    Else
        Out pwrite, &H0
```

Label7.Caption = "0"

End If

SelfTimer = Not SelfTimer ' toggle SelfTimer

End Sub

### ส่วนคำสั่งTIMER ของเวลาปัจจุบัน

Private Sub Timer2\_Timer() ' time

Label6.Caption = Now

End Sub



เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

## ภาคผนวก ข

## โปรแกรม DXF to G-Code Converter

## โปรแกรมส่วนของ frmMDI (หน้าต่างแม่ของส่วนการแปลงไฟล์รูปเป็นจีโค้ด)

ในส่วนของฟอร์มนี้เป็นการกำหนดค่าพื้นฐานต่างๆของหน้าต่างแม่ และสั่งให้แสดงฟอร์มลูกต่างๆเมื่อมีการเปิด โปรแกรม ดังนี้

- frmTools คือหน้าต่าง Tools
- frmGCD คือหน้าต่าง G-CODE
- frmDrawing คือหน้าต่าง Work Space

Private Sub MDIForm\_Load()

Me.Left = 25

Me.Top = 25

Me.Width = 15350

Me.Height = 11000

frmTools.Show

frmGCD.Show

frmDrawing.Show

End Sub

Private Sub SmnuGCD\_Click()

frmGCD.Show

End Sub

Private Sub SmnuMController\_Click()

frmMANUAL.Show

End Sub

Private Sub SmnuTools\_Click()

frmTools.Show

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

End Sub

Private Sub SmnuWrkSpace\_Click()

frmDrawing.Show

End Sub

### โปรแกรมส่วนของ frmTools (หน้าต่างรวบรวมปุ่มการทำงานต่างๆ)

ในส่วนของฟอร์มนี้จะมีปุ่มต่างๆ ไว้ทำหน้าที่ต่างๆกันดังนี้

- ปุ่ม Import ใช้เลือกที่อยู่ไฟล์รูปภาพ (\*.dxf) ที่ต้องการแปลงไฟล์เป็นจีโค้ด ทั้งนี้นอกจากการแปลงเป็นจีโค้ดแล้ว ยังสามารถแสดงรูปภาพของไฟล์บนหน้าต่าง Work Space ได้อีกด้วย
- ปุ่ม Draw หลังกดปุ่มนี้ จะมีการแสดงผลของรูปเมื่อมีการแก้ไขคำสั่งจีโค้ดที่หน้าต่าง G-CODE
- ปุ่ม Run ใช้สั่งให้เครื่องกัดทำการกัดวัสดุคงรูปที่ปรากฏที่หน้าต่าง Work Space
- ปุ่ม Close ใช้ปิดหน้าต่าง DXF to G-Code Converter

### การประกาศตัวแปร

```
Public iFileNum, iFileNum2, check, checkAcDb As Integer
Public DataVar, DataVar2, txtExport As String
'Public CheckX, CheckY, CheckZ As Integer
Public CHK, chkStop, n As Integer
Public X22, Y22 As Single
Dim X(3), Y(3) As Single
Public X1, X2, X3, Y1, Y2, Y3 As Single
Dim I1, I2, I3, J1, J2, J3, K1, K2, K3 As Single
Public O As String
Public G, iFileNum3, num, j, xx, yy, zz, ii, jj, justRun, GCondition As Integer
Dim SPACE(5) As Integer
Dim a1, a2, a3, a4, a5, a6, R, PP1, PP2 As Double
Private Declare Sub Sleep Lib "kernel32" (ByVal dwMilliseconds As Long)
Public chkRunlick As Boolean
```

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

```
Dim myArray(100) As String
```

```
Dim PicArrayX(100), PicArrayY(100), PicArrayR(100) As Integer
```

```
Dim o2 As String
```

```
Dim iiv, seq, bb As Integer
```

## การประกาศฟังก์ชันต่างๆ

1. Function AcDbCondition() - ฟังก์ชันนำชุดข้อมูลซึ่งแสดงรายละเอียดของรูปภาพในไฟล์ \*.dxf ออกมาเก็บไว้ในตัวแปรเพื่อการนำไปใช้ต่อไป ทั้งนี้ยังแบ่งเป็นส่วนย่อยๆ คือ การค้นหาชุดข้อมูลของรูปภาพที่เป็นเส้น และการค้นหาชุดข้อมูลของรูปภาพที่เป็นวงกลม มีรายละเอียดดังนี้

```
Function AcDbCondition()
```

```
'Circle Loop-----
```

```
If DataVar = "AcDbCircle" Then
```

```
checkAcDb = 1
```

```
Line Input #iFileNum, DataVar2
```

```
If DataVar2 = 10 Then
```

```
Line Input #iFileNum, DataVar2
```

```
X(3) = Val(DataVar2)
```

```
End If
```

```
Line Input #iFileNum, DataVar2
```

```
If DataVar2 = 20 Then
```

```
Line Input #iFileNum, DataVar2
```

```
Y(3) = Val(DataVar2)
```

```
End If
```

```
Line Input #iFileNum, DataVar2
```

```
Line Input #iFileNum, DataVar2
```

```
Line Input #iFileNum, DataVar2
```

```
If DataVar2 = 40 Then
```

```
Line Input #iFileNum, R
```

```
End If
```

```
Line Input #iFileNum, DataVar2
```

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

```
Line Input #iFileNum, DataVar2
```

```
If DataVar2 = "AcDbArc" Then
```

```
    Line Input #iFileNum, DataVar2
```

```
    Line Input #iFileNum, P1
```

```
    Line Input #iFileNum, DataVar2
```

```
    Line Input #iFileNum, P2
```

```
    X(1) = Round(X(3) + R * Cos(P1 * 3.141 / 180))
```

```
    Y(1) = Round(Y(3) + R * Sin(P1 * 3.141 / 180))
```

```
    X(2) = Round(X(3) + R * Cos(P2 * 3.141 / 180))
```

```
    Y(2) = Round(Y(3) + R * Sin(P2 * 3.141 / 180))
```

```
Else
```

```
    X(2) = Val(R) + Val(X(3))
```

```
    Y(2) = Y(3)
```

```
    X(1) = X(2)
```

```
    Y(1) = Y(2)
```

```
End If
```

```
'X(1),Y(1)=start
```

```
'X(2),Y(2)=end
```

```
'X(3),Y(3)=center
```

```
'P1=start radius
```

```
'P2=end radius
```

```
'R=radius
```

```
    iFileNum2 = FreeFile
```

```
    If check = 1 Then
```

```
        Open txtExport For Output As #iFileNum2
```

```
    ElseIf check > 1 Then
```

```
        Open txtExport For Append As #iFileNum2
```

```
    End If
```

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

```

If check = 1 Then
    Print #iFileNum2, "G90"
End If
If Not ((X22 = X(1)) And (Y22 = Y(1))) Then
    'Print #iFileNum2, "G00 X0 Y0 Z0"
    Print #iFileNum2, "G00 Z" & -1
    Print #iFileNum2, "G00 X" & CInt(X(1)); " Y" & CInt(Y(1))
    Print #iFileNum2, "G01 Z" & txtDepth
End If
Print #iFileNum2, "G03 X" & CInt(X(3)); " Y" & CInt(Y(3)); " I" & CInt(X(2)); " J" &
CInt(Y(2))
    'Print #iFileNum2, "G00 Z" & txtThick.Text + 2
Close #iFileNum2
X22 = X(2)
Y22 = Y(2)
End If
'End Circle Loop-----

'Line Loop-----
If DataVar = "AcDbLine" Then
    Dim X1, X2, Y1, Y2 As Single
    checkAcDb = 2
    Line Input #iFileNum, DataVar2
    If DataVar2 = 10 Then
        Line Input #iFileNum, X1
        X1 = Val(X1)
    End If
    Line Input #iFileNum, DataVar2
    If DataVar2 = 20 Then
        Line Input #iFileNum, Y1

```

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

```

End If

Line Input #iFileNum, DataVar2
Line Input #iFileNum, DataVar2
Line Input #iFileNum, DataVar2

If DataVar2 = 11 Then
    Line Input #iFileNum, X2
    X2 = Val(X2)
End If

Line Input #iFileNum, DataVar2
If DataVar2 = 21 Then
    Line Input #iFileNum, DataVar2
    Y2 = Val(DataVar2)
End If

iFileNum2 = FreeFile
If check = 1 Then
    Open txtExport For Output As #iFileNum2
    'Print #iFileNum2, "&--"
    Print #iFileNum2, "G90"
Elseif check > 1 Then
    Open txtExport For Append As #iFileNum2
End If

If Not ((X22 = X1) And (Y22 = Y1)) Then
Print #iFileNum2, "G00 Z" & -1
Print #iFileNum2, "G00 X" & CInt(X1); " Y" & CInt(Y1)
Print #iFileNum2, "G01 Z" & txtDepth
End If

Print #iFileNum2, "G01 X" & CInt(X2); " Y" & CInt(Y2)
'Print #iFileNum2, "G00 Z" & txtThick.Text + 2
'Print #iFileNum2, "G00 X0 Y0"

```

Close #iFileNum2

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

'Store the old co-ordinates in order to compare with the new one

X22 = X2

Y22 = Y2

End If

'End Line Loop-----

End Function

2. Function ExportPath() – ฟังก์ชันแปลงชื่อไฟล์รูปภาพ(\*.dxf) ให้เป็นไฟล์เก็บจีโค้ด(\*.nc) เพื่อนำไปใช้ในการเก็บจีโค้ดที่แปลงไว้หลังจากอิมพอร์ตไฟล์ที่หน้าต่าง Tools มีรายละเอียดดังนี้

Function ExportPath()

Dim checkingChar As String

Dim charSequence, i As Integer

For i = 1 To Len(frmTools.txtImport.Text)

checkingChar = Mid(frmTools.txtImport.Text, i, 1)

If checkingChar = "." Then

charSequence = i

i = Len(frmTools.txtImport.Text)

End If

Next i

txtExport = Left(frmTools.txtImport.Text, charSequence) & ".nc"

End Function

3. Function FindChar() – ฟังก์ชันค้นหาตำแหน่งเว้นวรรคของจีโค้ดบรรทัดนั้นๆเก็บไว้ในตัวแปร เพื่อนำไปใช้ในการค้นหาค่า X และ Y จากนั้นทำการหาค่า X และ Y แล้วส่งไปยังหน้าต่าง Milling Controller (frmMANUAL) เพื่อทำการกัด โดยมีรายละเอียดดังนี้

Function FindChar()

G = Len(O)

j = 1

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

xx = 99

yy = 99

zz = 99

'Find space for each line input

For n = 1 To G

  If Mid(O, n, 1) = " " Then

    SPACE(j) = n

    j = j + 1

  End If

Next n

SPACE(j) = Len(O) + 1

'Find X

For n = 1 To G

  If Mid(O, n, 1) = "X" Then

    xx = n

  End If

Next n

'Find Y

For n = 1 To G

  If Mid(O, n, 1) = "Y" Then

    yy = n

  End If


Next n

'Find Z

For n = 1 To G

  If Mid(O, n, 1) = "Z" Then

    zz = n

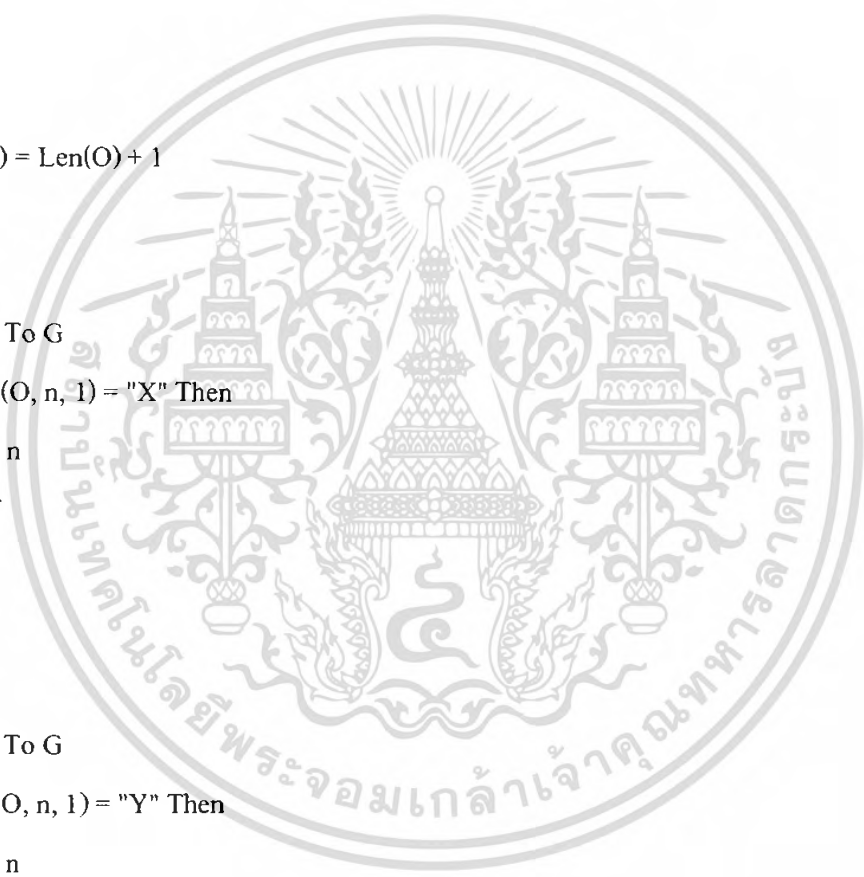

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

```

End If
Next n

'--Find First Value: either X,Y,Z
';Hundred>>3

If (SPACE(2) - SPACE(1) - 2) = 3 Then
"2" is an amount of chars which are a space and "X" or "Y" or "Z"
  If (Mid(O, SPACE(1) + 1, 1) = ("X")) Then
    I2 = Mid(O, xx + 1, 3)
    frmMANUAL.Text1.Text = I2
  ElseIf (Mid(O, SPACE(1) + 1, 1) = ("Y")) Then
    J2 = Mid(O, yy + 1, 3)
    frmMANUAL.Text2.Text = J2
  ElseIf (Mid(O, SPACE(1) + 1, 1) = ("Z")) Then
    K2 = Mid(O, zz + 1, 3)
    frmMANUAL.Text3.Text = K2
  End If
';Ten>>2

ElseIf (SPACE(2) - SPACE(1) - 2) = 2 Then
  If (Mid(O, SPACE(1) + 1, 1) = ("X")) Then
    I2 = Mid(O, xx + 1, 3)
    frmMANUAL.Text1.Text = I2
  ElseIf (Mid(O, SPACE(1) + 1, 1) = ("Y")) Then
    J2 = Mid(O, yy + 1, 2)
    frmMANUAL.Text2.Text = J2
  ElseIf (Mid(O, SPACE(1) + 1, 1) = ("Z")) Then
    K2 = Mid(O, zz + 1, 2)
    frmMANUAL.Text3.Text = K2
  End If
';Less than ten>>1

ElseIf (SPACE(2) - SPACE(1) - 2) = 1 Then

```

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

If (Mid(O, SPACE(1) + 1, 1) = ("X")) Then

    I2 = Mid(O, xx + 1, 1)

    frmMANUAL.Text1.Text = I2

ElseIf (Mid(O, SPACE(1) + 1, 1) = ("Y")) Then

    J2 = Mid(O, yy + 1, 1)

    frmMANUAL.Text2.Text = J2

ElseIf (Mid(O, SPACE(1) + 1, 1) = ("Z")) Then

    K2 = Mid(O, zz + 1, 1)

    frmMANUAL.Text3.Text = K2

End If

End If

'--Find Second Value: either Y,Z

If (SPACE(3) - SPACE(2) - 2) = 3 Then

    ""2" is an amount of chars which are a space and "Y" or "Z"

    If (Mid(O, SPACE(2) + 1, 1) = ("Y")) Then

        J2 = Mid(O, yy + 1, 3)

        frmMANUAL.Text2.Text = J2

    ElseIf (Mid(O, SPACE(2) + 1, 1) = ("Z")) Then

        K2 = Mid(O, zz + 1, 3)

        frmMANUAL.Text3.Text = K2

    End If

ElseIf (SPACE(3) - SPACE(2) - 2) = 2 Then

    If (Mid(O, SPACE(2) + 1, 1) = ("Y")) Then

        J2 = Mid(O, yy + 1, 2)

        frmMANUAL.Text2.Text = J2

    ElseIf (Mid(O, SPACE(2) + 1, 1) = ("Z")) Then

        K2 = Mid(O, zz + 1, 2)

        frmMANUAL.Text3.Text = K2

    End If

ElseIf (SPACE(3) - SPACE(2) - 2) = 1 Then

    If (Mid(O, SPACE(2) + 1, 1) = ("Y")) Then

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

```

J2 = Mid(O, yy + 1, 1)
frmMANUAL.Text2.Text = J2
ElseIf (Mid(O, SPACE(2) + 1, 1) = ("Z")) Then
    K2 = Mid(O, zz + 1, 1)
    frmMANUAL.Text3.Text = K2
End If
End If
'--Find First Value: can be only z
If (G - SPACE(3) - 1) = 3 Then
    K2 = Mid(O, zz + 1, 3)
    frmMANUAL.Text3.Text = K2
ElseIf (G - SPACE(3) - 1) = 2 Then
    K2 = Mid(O, zz + 1, 2)
    frmMANUAL.Text3.Text = K2
ElseIf (G - SPACE(3) - 1) = 1 Then
    K2 = Mid(O, zz + 1, 1)
    frmMANUAL.Text3.Text = K2
End If

frmMANUAL.Start
End Function

```

4. Function ACos(ByVal number As Double) As Double – ฟังก์ชันนี้รับค่าตัวเลขที่ส่งมาเมื่อมีการเรียกใช้ฟังก์ชัน เพื่อหาค่า arccosine และส่งค่าที่คำนวณได้กลับไป

' arc cosine

' error if NUMBER is outside the range [-1,1]

Function ACos(ByVal number As Double) As Double

number = CInt(number)

If Abs(number) <> 1 Then

ACos = 1.5707963267949 - Atn(number / Sqr(1 - (number \* number)))

ElseIf number = -1 Then

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ACos = 3.14159265358979

ElseIf number = 1 Then

ACos = 0 '(implicit)

End If

End Function

5. Function FindChar\_cir() – ฟังก์ชันนี้คล้ายกับ Function FindChar แต่สำหรับการหาตำแหน่งเว้นวรรคของจีโค้ดที่หมายถึงรูปวงกลม ซึ่งมีข้อมูลต่างๆดังนี้

X – ค่าแกน X ของจุดศูนย์กลางวงกลม

Y – ค่าแกน Y ของจุดศูนย์กลางวงกลม

I – ค่าแกน X ของจุดบนวงกลมจุดสุดท้ายของการก๊อ

J – ค่าแกน Y ของจุดบนวงกลมจุดสุดท้ายของการก๊อ

\*หมายเหตุ เมื่อนำค่า I ลบด้วย ค่า X จะได้รับสมิของวงกลม

Function FindChar\_cir()

G = Len(O)

j = 1

'Find space for each line input

For n = 1 To G

If Mid(O, n, 1) = " " Then

SPACE(j) = n

j = j + 1

End If

Next n

'Find X

For n = 1 To G

If Mid(O, n, 1) = "X" Then

xx = n

End If

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

Next n

'Find Y

For n = 1 To G

If Mid(O, n, 1) = "Y" Then

yy = n

End If

Next n

'Find i

For n = 1 To G

If Mid(O, n, 1) = "I" Then

ii = n

End If

Next n

'Find j

For n = 1 To G

If Mid(O, n, 1) = "J" Then

jj = n

End If

Next n

'--Find Value: either X,Y,I,J

'--START

'--Find Second Value: X

;'Hundred>>3

If (SPACE(2) - SPACE(1) - 2) = 3 Then

"2" is an amount of chars which are a space and "X"

If (Mid(O, SPACE(1) + 1, 1) = ("X")) Then

I2 = Mid(O, xx + 1, 3)

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

```
a1 = I2
```

```
End If
```

```
;'Ten>>2
```

```
ElseIf (SPACE(2) - SPACE(1) - 2) = 2 Then
```

```
  If (Mid(O, SPACE(1) + 1, 1) = ("X")) Then
```

```
    I2 = Mid(O, xx + 1, 2)
```

```
    a1 = I2
```

```
  End If
```

```
;'Less than ten>>1
```

```
ElseIf (SPACE(2) - SPACE(1) - 2) = 1 Then
```

```
  If (Mid(O, SPACE(1) + 1, 1) = ("X")) Then
```

```
    I2 = Mid(O, xx + 1, 1)
```

```
    a1 = I2
```

```
  End If
```

```
End If
```

```
'--Find Second Value: Y
```

```
If (SPACE(3) - SPACE(2) - 2) = 3 Then
```

```
  "'2" is an amount of chars which are a space and "Y"
```

```
  If (Mid(O, SPACE(2) + 1, 1) = ("Y")) Then
```

```
    J2 = Mid(O, yy + 1, 3)
```

```
    a2 = J2
```

```
  End If
```

```
ElseIf (SPACE(3) - SPACE(2) - 2) = 2 Then
```

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

If (Mid(O, SPACE(2) + 1, 1) = ("Y")) Then

J2 = Mid(O, yy + 1, 2)

a2 = J2

End If

ElseIf (SPACE(3) - SPACE(2) - 2) = 1 Then

If (Mid(O, SPACE(2) + 1, 1) = ("Y")) Then

J2 = Mid(O, yy + 1, 1)

a2 = J2

End If

End If

--Find Second Value: I

If (SPACE(4) - SPACE(3) - 2) = 3 Then

"2" is an amount of chars which are a space and "I"

If (Mid(O, SPACE(3) + 1, 1) = ("I")) Then

I2 = Mid(O, ii + 1, 3)

a3 = I2

End If

ElseIf (SPACE(4) - SPACE(3) - 2) = 2 Then

If (Mid(O, SPACE(3) + 1, 1) = ("I")) Then

I2 = Mid(O, ii + 1, 2)

a3 = I2

End If

ElseIf (SPACE(4) - SPACE(3) - 2) = 1 Then

If (Mid(O, SPACE(3) + 1, 1) = ("I")) Then

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

```
I2 = Mid(O, ii + 1, 1)
```

```
a3 = I2
```

```
End If
```

```
End If
```

```
'--Find First Value: J
```

```
If (G - SPACE(4) - 1) = 3 Then
```

```
  If (Mid(O, SPACE(4) + 1, 1) = ("J")) Then
```

```
    J2 = Mid(O, jj + 1, 3)
```

```
    a4 = J2
```

```
  End If
```

```
ElseIf (G - SPACE(4) - 1) = 2 Then
```

```
  If (Mid(O, SPACE(4) + 1, 1) = ("J")) Then
```

```
    J2 = Mid(O, jj + 1, 2)
```

```
    a4 = J2
```

```
  End If
```

```
ElseIf (G - SPACE(4) - 1) = 1 Then
```

```
  If (Mid(O, SPACE(4) + 1, 1) = ("J")) Then
```

```
    J2 = Mid(O, jj + 1, 1)
```

```
    a4 = J2
```

```
  End If
```

```
End If
```

```
a5 = CInt(frmMANUAL.CountX)
```

```
a6 = CInt(frmMANUAL.CountY)
```

```
circleCo
```

```
End Function
```

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

6. Function circleCo() – ฟังก์ชันนี้ใช้หาจุดพิกัดต่างๆที่อยู่บนวงกลม เพื่อส่งไปยังหน้าต่าง Milling Controller ให้ทำการกัดวัสดุต่อไป

Function circleCo()

'a1,a2 is a center

'a3,a4 is an end-pt

'a5,a6 is a st-pt

$R = \text{Sqr}(((a1 - a3) * (a1 - a3)) + ((a2 - a4) * (a2 - a4)))$

$PP1 = (180 * \text{ACos}((a5 - a1) / R)) / 3.14$

$PP2 = (180 * \text{ACos}((a3 - a1) / R)) / 3.14$

Debug.Print "R = " & R & ", PP1 = " & CInt(PP1) & ", " & "PP2 = " & CInt(PP2)

If CInt(PP1) <> CInt(PP2) Then

'Start pt.

If (a1 > a5) And (a2 > a6) Then 'Quadt3

PP1 = PP1 + 2 \* (180 - PP1)

ElseIf (a1 < a5) And (a2 > a6) Then 'Quadt4

PP1 = 360 - PP1

End If

'End pt.

If (a1 > a3) And (a2 > a4) Then 'Quadt3

PP2 = PP2 + 2 \* (180 - P2)

ElseIf (a1 < a3) And (a2 > a4) Then 'Quadt4

PP2 = 360 - P2

End If

End If

PP1 = CInt(PP1 \* 10) / 10

PP2 = CInt(PP2 \* 10) / 10

Debug.Print "R = " & R & ", PP1 = " & PP1 & ", " & "PP2 = " & PP2

DrawCircle

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

End Function

Function DrawCircle()

chkStop = 1

If PP1 > PP2 Then

zero = 0

' y1=Rsin(P1\*pi/180)

' y2=Rsin(P2\*pi/180)

' x1=Rcos(P1\*pi/180)

' x2=Rcos(P2\*pi/180)

For i = P1 To 360 Step 0.005

If frmMANUAL.chkStopClick = False Then

X1 = R \* Cos(PP1 \* Pi / 180)

Y1 = R \* Sin(PP1 \* Pi / 180)

frmMANUAL.Text1.Text = X1

frmMANUAL.Text2.Text = Y1

frmMANUAL.Start

If frmTools.chkStop = 1 Then

Do While frmMANUAL.checkX = 0 Or frmMANUAL.checkY = 0

DoEvents

Sleep (40)

Loop

End If

End If

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

End If

Next i

For i = zero To PP2 Step 0.005

If frmMANUAL.chkStopClick = False Then

X2 = R \* Cos(PP2 \* Pi / 180)

Y2 = R \* Sin(PP2 \* Pi / 180)

frmMANUAL.Text1.Text = X2

frmMANUAL.Text2.Text = Y2

frmMANUAL.Start

If frmTools.chkStop = 1 Then

Do While frmMANUAL.checkX = 0 Or frmMANUAL.checkY = 0

DoEvents

Sleep (40)

Loop

End If

End If

End If

Next i

ElseIf PP2 > PP1 Then

zero = 0

' y1=Rsin(P1\*pi/180)

' y2=Rsin(P2\*pi/180)

' x1=Rcos(P1\*pi/180)

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

```
' x2=Rcos(P2*pi/180)
```

```
For i = PP1 To PP2 Step 0.005
```

```
  If frmMANUAL.chkStopClick = False Then
```

```
    X1 = R * Cos(PP1 * Pi / 180)
```

```
    Y1 = R * Sin(PP1 * Pi / 180)
```

```
    frmMANUAL.Text1.Text = X1
```

```
    frmMANUAL.Text2.Text = Y1
```

```
    frmMANUAL.Start
```

```
    If frmTools.chkStop = 1 Then
```

```
      Do While frmMANUAL.checkX = 0 Or frmMANUAL.checkY = 0
```

```
        DoEvents
```

```
        Sleep (40)
```

```
        Loop
```

```
      End If
```

```
    End If
```

```
  End If
```

```
Next i
```

```
ElseIf PP1 = PP2 Then
```

```
'zero = 0
```

```
' y1=Rsin(P1*pi/180)
```

```
' y2=Rsin(P2*pi/180)
```

```
' x1=Rcos(P1*pi/180)
```

```
' x2=Rcos(P2*pi/180)
```

```
For i = 0 To 360 Step 0.005
```

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

```
If frmMANUAL.chkStopClick = False Then
```

```
X1 = (R * Cos(i * 3.14159 / 180)) + a1
```

```
Y1 = (R * Sin(i * 3.14159 / 180)) + a2
```

```
frmMANUAL.Text1.Text = CInt(X1)
```

```
frmMANUAL.Text2.Text = CInt(Y1)
```

```
frmMANUAL.Start
```

```
If frmTools.chkStop = 1 Then
```

```
Do While frmMANUAL.checkX = 0 Or frmMANUAL.checkY = 0
```

```
DoEvents
```

```
Sleep (40)
```

```
Loop
```

```
End If
```

```
End If
```

```
Next i
```

```
End If
```

```
chkStop = 0
```

```
bb = bb + 1
```

```
Run2
```

```
End Function
```

7. Function FindGCondition() – ฟังก์ชันนี้ใช้ค้นหาว่าคำสั่งจีโค้ดที่กำลังทำงานอยู่นั้นเป็นคำสั่งประเภทไหน ไม่ว่าจะเป็นคำสั่งเคลื่อนที่ไปที่จุดพิกัด คำสั่งกั้ววัสดุ โดยเคลื่อนหัวกั้วไปที่จุดที่กำหนด และคำสั่งกั้วแบบวงกลม

```
Function FindGCondition()
```

```
GCondition = 99
```

```
If Mid(O, 1, 3) = "G90" Then
```

```
Elseif Mid(O, 1, 3) = "G00" Then
```

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

```
GCondition = 0
'Out pwrite, &H40
FindChar
'MoveABS
```

```
ElseIf Mid(O, 1, 3) = "G01" Then
```

```
GCondition = 1
'Out pwrite, &H0
FindChar
'MoveABS
```

```
ElseIf Mid(O, 1, 3) = "G03" Then
```

```
GCondition = 3
FindChar_cir
'MoveABS
'Out pwrite, &H0
bb = bb - 1
```

```
End If
```

```
End Function
```

8. ฟังก์ชันย่อยนี้ จะแสดงหน้าต่าง Import เมื่อคลิกปุ่ม Import ที่อยู่บนหน้าต่าง Tools

```
Private Sub Command1_Click()
```

```
frmImport.Show
```

```
End Sub
```

9. ฟังก์ชันย่อยนี้ จะปิดหน้าต่างทั้งหมดที่ frmMDI ซึ่งเป็นหน้าต่างแม่ควบคุมอยู่

```
Private Sub Command2_Click()
```

```
frmMDI.Hide
```

```
End Sub
```

10. Sub Convert() – จะเก็บค่าจีโค้ดที่แปลงได้ใส่ไว้ในไฟล์ ตามชื่อที่ได้จาก Function

ExportPath มีรายละเอียดดังนี้

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

```

Sub Convert()
    frmDrawing.WrkSpace.Cls
    If frmDrawing.chkGridInt Mod 2 = 1 Then
        frmDrawing.Grid
    End If

```

```

    check = 1
    checkAcDb = 0

```

```

    X22 = 0
    Y22 = 0
    iFileNum = FreeFile

```

```

    Open txtImport.Text For Input As #iFileNum

```

```

    ExportPath

```

```

    Do
        Line Input #iFileNum, DataVar
        AcDbCondition
    Loop Until checkAcDb <> 0
        check = check + 1

```

```

    Do
        Line Input #iFileNum, DataVar
        AcDbCondition
    Loop Until DataVar = "ENDSEC"

```

```

    Open txtExport For Append As #iFileNum2
    Print #iFileNum2, "G00 Z" & -1
    Print #iFileNum2, "G00 X0 Y0"

```

```

    Print #iFileNum2, "---&"

```

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

```
Close #iFileNum2
```

```
Close #iFileNum
```

```
frmGCD.Show
```

```
Open txtExport For Input As #iFileNum
```

```
    DataVar = Input(LOF(iFileNum), #iFileNum)
```

```
    frmGCD.txtGCD.Text = DataVar
```

```
Close #iFileNum
```

```
readfrmGCD
```

```
End Sub
```

11. Sub readfrmGCD() - ในการอ่านค่าจีโค้ดจากหน้าต่าง G-CODE ทั้งนี้เพื่อประโยชน์เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงจีโค้ดจากผู้ใช้

```
Sub readfrmGCD()
```

```
    Dim LineIn As String
```

```
    Dim k As Integer
```

```
    LineIn = frmGCD.txtGCD.Text
```

```
    k = 1
```

```
    num = 1
```

```
    For i = 1 To Len(LineIn)
```

```
        If Asc(Mid(LineIn, i, 1)) = "13" Then
```

```
            myArray(num) = Mid(LineIn, k, i - k)
```

```
            num = num + 1
```

```
            k = i + 2
```

```
        End If
```

```
    Next i
```

```
    showPic
```

```
End Sub
```

```
Function FindChar2(O As String)
```

```
    G = Len(O)
```

```
    j = 1
```

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

'Find space for each line input

For n = 1 To G

If Mid(O, n, 1) = " " Then

SPACE(j) = n

j = j + 1

End If

Next n

SPACE(j) = Len(O) + 1

End Function

12. Sub show Pic() – ใช้แปลงค่าจากจีโค้ดเพื่อเป็นข้อมูลที่จะนำไปแสดงรูปที่หน้าต่าง Work Space ต่อไป

Sub showPic()

For C = 1 To 100

PicArrayX(C) = ""

PicArrayY(C) = ""

' PicArrayR(C) = ""

Next C

iiv = 0

iiv = iiv + 1

seq = 1

o2 = myArray(iiv)

Do While Not o2 = "---&"

o2 = myArray(iiv)

'If Mid(o2, 1, 6) = "G00 Z-" Then

If Mid(o2, 1, 5) = "G00 Z" Then

PicArrayX(seq) = "HELLO"

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

```

PicArrayY(seq) = "HELLO"
ElseIf (o2 = "G00 X0 Y0" And myArray(iiv + 1) = "---&") Then
    Timer1.Enabled = True
    'DrawPic
ElseIf Mid(o2, 1, 5) = "G00 X" And Not myArray(iiv + 1) = "---&" Then
    FindChar2 (o2)
    PicArrayX(seq) = Mid(o2, SPACE(1) + 2, SPACE(2) - SPACE(1) - 2)
    PicArrayY(seq) = Mid(o2, SPACE(2) + 2, SPACE(3) - SPACE(2) - 2)
ElseIf Mid(o2, 1, 5) = "G01 Z" Then
    seq = seq - 1
ElseIf Mid(o2, 1, 5) = "G01 X" Then
    FindChar2 (o2)
    PicArrayX(seq) = Mid(o2, SPACE(1) + 2, SPACE(2) - SPACE(1) - 2)
    PicArrayY(seq) = Mid(o2, SPACE(2) + 2, SPACE(3) - SPACE(2) - 2)
ElseIf Mid(o2, 1, 5) = "G03 X" Then
    FindChar2 (o2)
    'In case of a full circle
    If PicArrayX(seq - 1) = Mid(o2, SPACE(3) + 2, SPACE(4) - SPACE(3) - 2) And
PicArrayY(seq - 1) = Mid(o2, SPACE(4) + 2, SPACE(5) - SPACE(4) - 2) Then
        PicArrayX(seq - 1) = "HELLO"
        PicArrayY(seq - 1) = "HELLO"
        PicArrayX(seq) = "C" & Mid(o2, SPACE(1) + 2, SPACE(2) - SPACE(1) - 2)
        PicArrayY(seq) = Mid(o2, SPACE(2) + 2, SPACE(3) - SPACE(2) - 2)
        PicArrayR(seq) = Mid(o2, SPACE(3) + 2, SPACE(4) - SPACE(3) - 2) - Mid(o2, SPACE(1)
+ 2, SPACE(2) - SPACE(1) - 2)
        If Mid(myArray(iiv + 1), 1, 5) = "G01 X" Then

            seq = seq + 1
            PicArrayX(seq) = Mid(o2, SPACE(3) + 2, SPACE(4) - SPACE(3) - 2)
            PicArrayY(seq) = Mid(o2, SPACE(4) + 2, SPACE(5) - SPACE(4) - 2)

```

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

```

    End If
End If
End If
    seq = seq + 1
    iiv = iiv + 1
Loop
seq = seq - 1
Debug.Print "This is seq" & seq
For B = 1 To seq
    Debug.Print PicArrayX(B)
    Debug.Print PicArrayY(B)
    Debug.Print PicArrayR(B)
Next B

For iii = 1 To seq - 1
    If Not PicArrayY(iii) = "HELLO" Then
        If Val(PicArrayY(iii)) > 60 Then
            PicArrayY(iii) = Trim(Val(PicArrayY(iii)) - (2 * (Val(PicArrayY(iii)) - 60)))
        ElseIf Val(PicArrayY(iii)) < 60 Then
            PicArrayY(iii) = Trim(Val(PicArrayY(iii)) + (2 * (60 - Val(PicArrayY(iii))))))
        End If
    End If
Next iii

End Sub

```

13. Sub DrawPic() – นำข้อมูลที่ได้จาก Sub ShowPic มาวาดรูปแสดงผลที่หน้าต่าง Work

Space

Sub DrawPic()

For iii = 2 To seq - 2

If Not Mid(PicArrayX(iii), 1, 1) = "C" Then

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนลิขสิทธิ์สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

```

If Not PicArrayX(iii + 1) = "HELLO" Then
If Not PicArrayX(iii) = "HELLO" Then
frmDrawing.WrkSpace.Line (Val(PicArrayX(iii)), Val(PicArrayY(iii)))-
(Val(PicArrayX(iii + 1)), Val(PicArrayY(iii + 1))), QBColor(14)

End If
End If
Else
'If Not PicArrayX(iii + 1) = "HELLO" Then
'If Not PicArrayX(iii) = "HELLO" Then
frmDrawing.WrkSpace.Circle (Val(Mid(PicArrayX(iii), 2, Len(PicArrayX(iii)))),
Val(PicArrayY(iii))), Val(PicArrayR(iii)), QBColor(14)
'End If
'End If
End If
Next iii
End Sub

```

14. ฟังก์ชันนี้ทำงานเมื่อปุ่ม Draw ที่หน้าต่าง Tools ถูกกด โดยจะไปเรียกใช้งานฟังก์ชันอื่นอีกที่

```

Private Sub Command3_Click()
frmDrawing.WrkSpace.Cls
If frmDrawing.chkGridInt Mod 2 = 1 Then
frmDrawing.Grid
End If
readfrmGCD
End Sub

```

15. Sub Run2() – ฟังก์ชันนี้ช่วยจัดการกับจีโต้ดที่ต้องการก๊าด

```

Sub Run2()
DoEvents
frmMANUAL.Show

```

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

```

If justRun = 0 Then
    chkRunclick = True
    justRun = justRun + 1
End If

```

```

O = myArray(bb)
If Not Mid(O, 1, 4) = "---&" Then
    FindGCondition
Else
    justRun = 0
End If
bb = bb + 1
End Sub

```

16. ฟังก์ชันนี้ทำงานเมื่อปุ่ม Run ที่หน้าต่าง Tools ถูกกด โดยจะไปเรียกใช้งาน Function Run2 อีกที หลังจากที่ได้แยกข้อมูลทั้งหมดจากหน้าต่าง G-CODE ให้เป็นจีโค้ดทีละบรรทัด

```

Private Sub Command4_Click() 'Run button
    frmMANUAL.chkManual = False
    Dim LineIn As String
    Dim k As Integer
    LineIn = frmGCD.txtGCD.Text
    k = 1
    num = 1
    For i = 1 To Len(LineIn)
        If Asc(Mid(LineIn, i, 1)) = "13" Then
            myArray(num) = Mid(LineIn, k, i - k)
            num = num + 1
            k = i + 2
        End If
    Next i
    Run2
End Sub

```

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

### 17. ฟังก์ชันนี้ทำงานเมื่อมีการ โหลด frmTools

```
Private Sub Form_Load()
    chkRunlick = False
    chkStop = 0
    justRun = 0
    bb = 2
    Me.Left = 3200
    Me.Top = 0
    'Me.Width = 3200
    'Me.Height = 7210
End Sub
```

### 18. ฟังก์ชันย่อยนี้เป็นไทม์เมอร์ที่ใช้วนเรียกคำสั่งการแสดงรูปที่หน้าต่าง Work Space

```
Private Sub Timer1_Timer()
    DrawPic
End Sub
```

### โปรแกรมส่วนของ frmImport (หน้าต่างเพื่อเลือกไฟล์ในการนำเข้าไฟล์)

ในส่วนของฟอร์มนี้ใช้เพื่อเลือกไฟล์ที่ต้องการแปลงเป็นจีโค้ด โดยมีช่องแสดงให้เลือกใคร่ต่างๆ พาร์ทที่มีอยู่ในใคร่ต่างๆ และชื่อไฟล์ในโฟลเดอร์

```
Function importFile()
    Dim filename As String
    filename = Dir1.Path & "\" & File1.filename
    Debug.Print (filename)
    frmTools.txtImport.Text = filename
    Me.Hide
    If Not Mid(filename, Len(filename) - 2, Len(filename)) = ".dxf" Then
        MsgBox "Invalid file type, please select *.dxf file.", vbOkOnly, "ERROR!"
    Else
        frmTools.Convert
    End If
End Function
```

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

```
Private Sub File1_DblClick()
```

```
    ImportFile
```

```
End Sub
```

```
Private Sub Command1_Click()
```

```
    ImportFile
```

```
End Sub
```

```
Private Sub Command2_Click()
```

```
    Me.Hide
```

```
End Sub
```

```
Private Sub Dir1_Change()
```

```
    File1.Path = Dir1.Path
```

```
End Sub
```

```
Private Sub Drive1_Change()
```

```
    Dir1.Path = Drive1.Drive
```

```
End Sub
```

### **โปรแกรมส่วนของ frmGCD (หน้าต่างแสดงอีโคโนที่แปลงแล้ว)**

```
Private Sub Form_Load()
```

```
    Me.Left = 0
```

```
    Me.Top = 0
```

```
    Me.Width = 3200
```

```
    Me.Height = 10200
```

```
End Sub
```

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

## โปรแกรมส่วนของ frmGCD (หน้าต่างแสดงจีโค้ดที่แปลงแล้ว)

### การประกาศตัวแปร

Private DrawingPen As String

Private XStart, YStart, XOld, YOld As Single

Private chkFirstClick, chkForMouseMove As Integer

Private chkGrid As Boolean

Public chkGridInt As Integer

### การประกาศฟังก์ชันต่างๆ

1. ฟังก์ชันย่อยนี้ทำงานเมื่อปุ่ม Grid บนหน้าต่าง Work Space ถูกกด

```
Private Sub cmdGrid_Click()
```

```
    chkGridInt = chkGridInt + 1
```

```
    If chkGridInt Mod 2 = 1 Then
```

```
        Grid
```

```
        txtCmdLine.Caption = "*Grid On"
```

```
    Else
```

```
        Timer1.Enabled = False
```

```
        WrkSpace.Cls
```

```
        txtCmdLine.Caption = "*Grid Off"
```

```
    End If
```

```
End Sub
```

2. ฟังก์ชันย่อยนี้ทำงานเมื่อปุ่ม Valid Area ถูกกด โดย valid area คือขอบเขตการทำงานที่เครื่องกัดที่นำมาปรับปรุงนี้สามารถทำงานได้

```
Private Sub cmdVArea_Click()
```

```
    WrkSpace.Line (0, 120)-(80, 80), QBColor(4), B
```

```
End Sub
```

3. ฟังก์ชันย่อยนี้ทำงานเมื่อมีการ โหลดหน้าต่าง Work Space โดยมีการกำหนดค่าพื้นฐานต่างๆของหน้าต่างนี้ที่นี้

```
Private Sub Form_Load()
```

```
    Me.Left = 3200
```

```
    Me.Top = 1800
```

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

Me.Width = 11950

Me.Height = 8350

chkForMouseMove = 0

chkGrid = True

chkGridInt = 0

End Sub

#### 4. Sub Grid – ทำหน้าที่แสดงเส้นgrid บนหน้าต่าง Work Space

Sub Grid()

WrkSpace.Line (0, 10)-(190, 10), QBColor(1)

WrkSpace.Line (0, 20)-(190, 20), QBColor(1)

WrkSpace.Line (0, 30)-(190, 30), QBColor(1)

WrkSpace.Line (0, 40)-(190, 40), QBColor(1)

WrkSpace.Line (0, 50)-(190, 50), QBColor(1)

WrkSpace.Line (0, 60)-(190, 60), QBColor(1)

WrkSpace.Line (0, 70)-(190, 70), QBColor(1)

WrkSpace.Line (0, 80)-(190, 80), QBColor(1)

WrkSpace.Line (0, 90)-(190, 90), QBColor(1)

WrkSpace.Line (0, 100)-(190, 100), QBColor(1)

WrkSpace.Line (0, 110)-(190, 110), QBColor(1)

WrkSpace.Line (0, 120)-(190, 120), QBColor(1)

'-----

WrkSpace.Line (10, 0)-(10, 120), QBColor(1)

WrkSpace.Line (20, 0)-(20, 120), QBColor(1)

WrkSpace.Line (30, 0)-(30, 120), QBColor(1)

WrkSpace.Line (40, 0)-(40, 120), QBColor(1)

WrkSpace.Line (50, 0)-(50, 120), QBColor(1)

WrkSpace.Line (60, 0)-(60, 120), QBColor(1)

WrkSpace.Line (70, 0)-(70, 120), QBColor(1)

WrkSpace.Line (80, 0)-(80, 120), QBColor(1)

WrkSpace.Line (90, 0)-(90, 120), QBColor(1)

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

WrkSpace.Line (100, 0)-(100, 120), QBColor(1)

WrkSpace.Line (110, 0)-(110, 120), QBColor(1)

WrkSpace.Line (120, 0)-(120, 120), QBColor(1)

WrkSpace.Line (130, 0)-(130, 120), QBColor(1)

WrkSpace.Line (140, 0)-(140, 120), QBColor(1)

WrkSpace.Line (150, 0)-(150, 120), QBColor(1)

WrkSpace.Line (160, 0)-(160, 120), QBColor(1)

WrkSpace.Line (170, 0)-(170, 120), QBColor(1)

WrkSpace.Line (180, 0)-(180, 120), QBColor(1)


 

WrkSpace.Line (190, 0)-(190, 120), QBColor(1)

End Sub






เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้


ภาคผนวก ค  
รูปการออกแบบเครื่องกัด

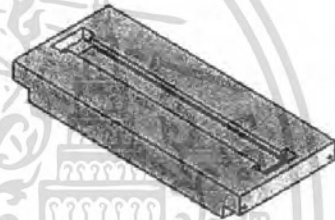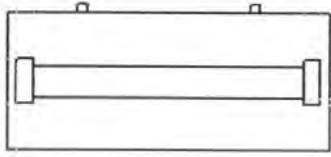

 
รูปที่ ค.1 ภาพถอดแบบส่วนประกอบของเครื่องกัดก่อนประกอบโดยสมบูรณ์

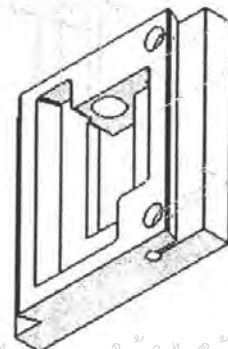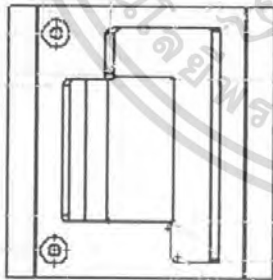

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
รูปที่ ค.2 ภาพถอดแบบส่วนประกอบของเครื่องกัดก่อนประกอบโดยสมบูรณ์ (ต่อ)  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมีเหตุดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

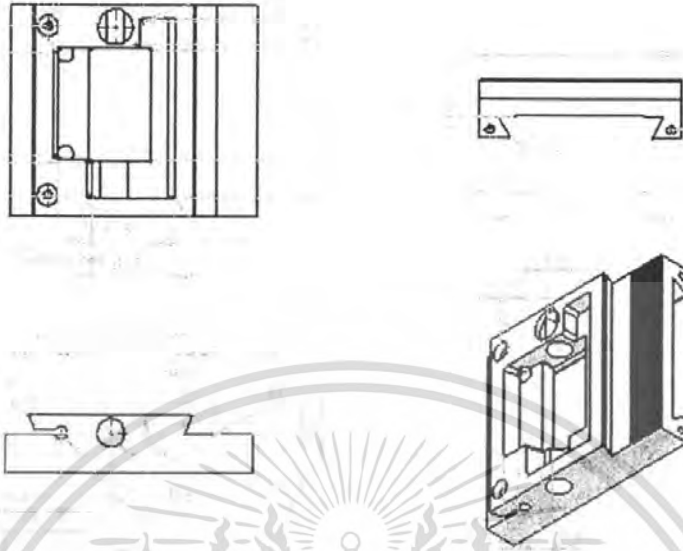


รูปที่ ค.3 ภาพถอดแบบส่วนประกอบของเครื่องกีดก่อนประกอบโดยสมบูรณ (ต่อ)

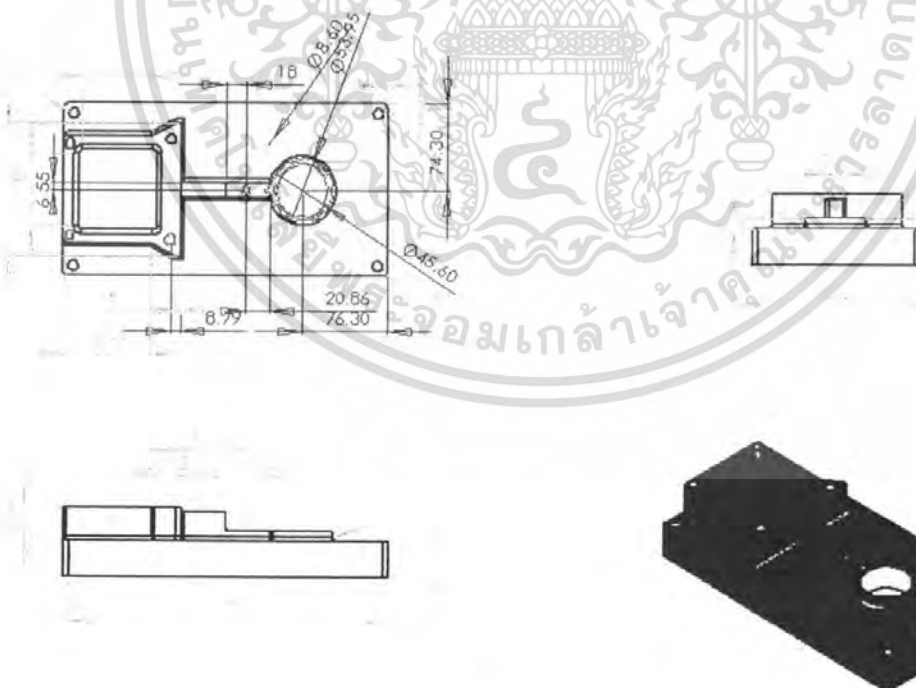


รูปที่ ค.4 ภาพถอดแบบส่วนประกอบของเครื่องกีดก่อนประกอบโดยสมบูรณ (ต่อ)




เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

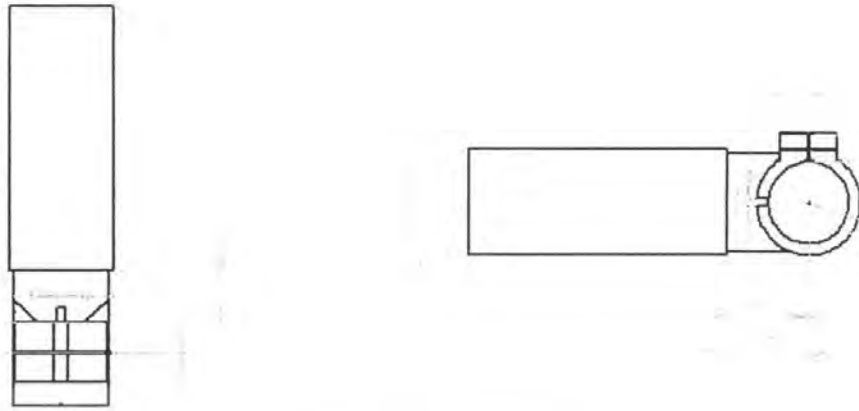


รูปที่ ค.5 ภาพถอดแบบส่วนประกอบของเครื่องกีดกอนประกอบโดยสมบุรณ์ (ต่อ)

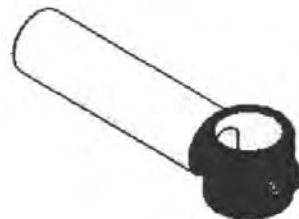


เอกสารนี้รูปที่ ค.6 ภาพถอดแบบส่วนประกอบของเครื่องกีดกอนประกอบโดยสมบุรณ์ (ต่อ) โยชนด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

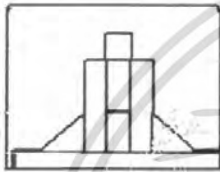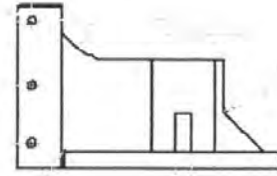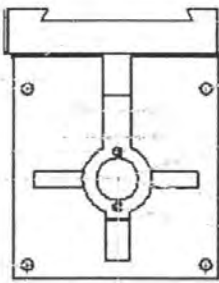


รูปที่ ค.7 ภาพถอดแบบส่วนประกอบของเครื่องกักกอนประกอบโดยสมบูรณ์ (ต่อ)

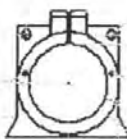

เอกสารนี้ **รูปที่ ค.8** ภาพถอดแบบส่วนประกอบของเครื่องกักกอนประกอบโดยสมบูรณ์ (ต่อ) โยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

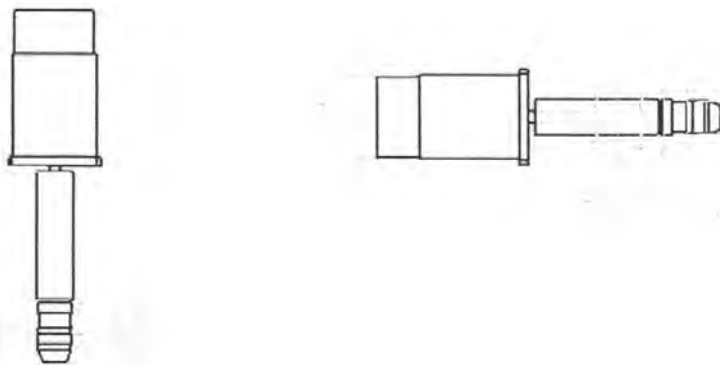


รูปที่ ค.9 ภาพลดแบบส่วนประกอบของเครื่องกีดก่อนประกอบโดยสมบูรณ์ (ต่อ)

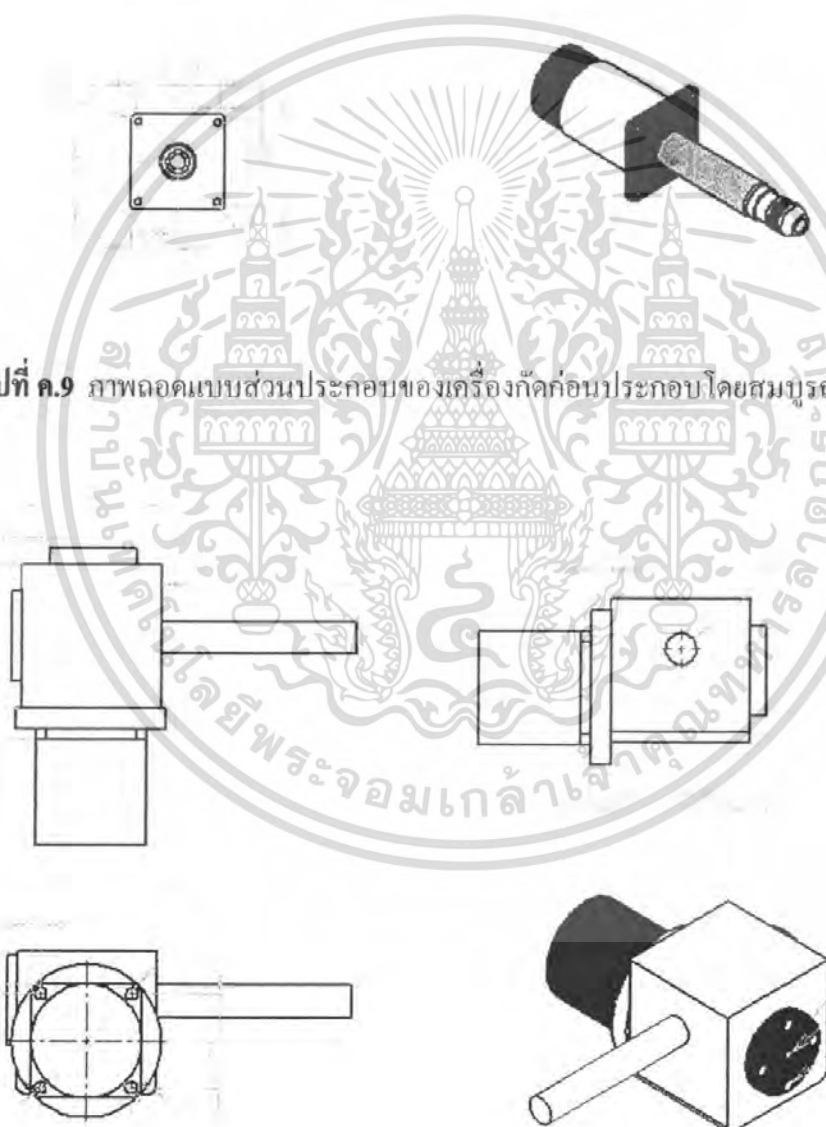

รูปที่ ค.10 ภาพลดแบบส่วนประกอบของเครื่องกีดก่อนประกอบ โดยสมบูรณ์ (ต่อ)

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

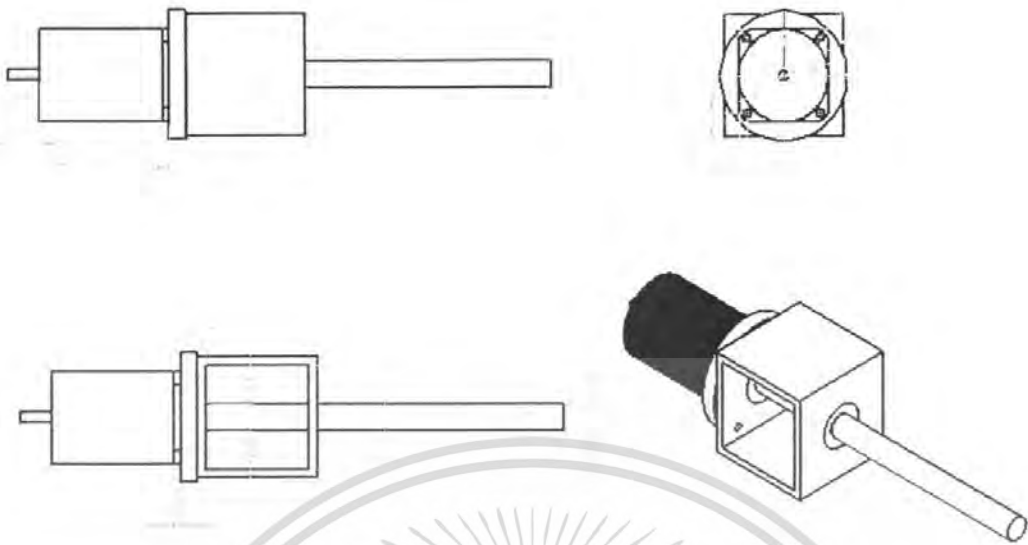

รูปที่ ค.11 ภาพถอดแบบส่วนประกอบของเครื่องถักก่อนประกอบโดยสมบูรณ (ต่อ)



รูปที่ ค.12 ภาพประกอบโดยสมบูรณของเครื่องถัก

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

## ภาคผนวก ง


## เอกสารคู่มืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

## ง.1 เอกสารคู่มือการใช้งาน ULN2001A-ULN2002A


**ULN2001A-ULN2002A**  
**ULN2003A-ULN2004A**

## SEVEN DARLINGTON ARRAYS

- SEVEN DARLINGTONS PER PACKAGE
- OUTPUT CURRENT 500mA PER DRIVER (600mA PEAK)
- OUTPUT VOLTAGE 50V
- INTEGRATED SUPPRESSION DIODES FOR INDUCTIVE LOADS
- OUTPUTS CAN BE PARALLELED FOR HIGHER CURRENT
- TTL/CMOS/PMOS/DTL COMPATIBLE INPUTS
- INPUTS PINNED OPPOSITE OUTPUTS TO SIMPLIFY LAYOUT

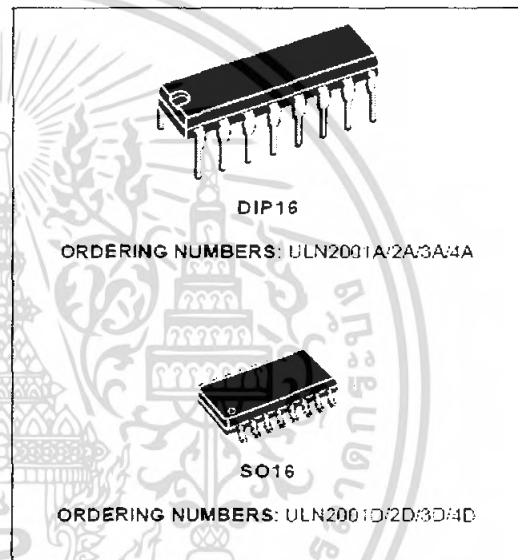

## DESCRIPTION

The ULN2001A, ULN2002A, ULN2003 and ULN2004A are high voltage, high current darlington arrays each containing seven open collector darlington pairs with common emitters. Each channel rated at 500mA and can withstand peak currents of 600mA. Suppression diodes are included for inductive load driving and the inputs are pinned opposite the outputs to simplify board layout.


The four versions interface to all common logic families :

ULN2001A	General Purpose, DTL, TTL, PMOS, CMOS
ULN2002A	14-25V PMOS
ULN2003A	5V TTL, CMOS
ULN2004A	6-15V CMOS, PMOS

These versatile devices are useful for driving a wide range of loads including solenoids, relays, DC motors, LED displays, filament lamps, thermal print-heads and high power buffers.


The ULN2001A/2002A/2003A and 2004A are supplied in 16 pin plastic DIP packages with a copper leadframe to reduce thermal resistance. They are available also in small outline package (SO-16) as ULN2001D/2002D/2003D/2004D.

## PIN CONNECTION

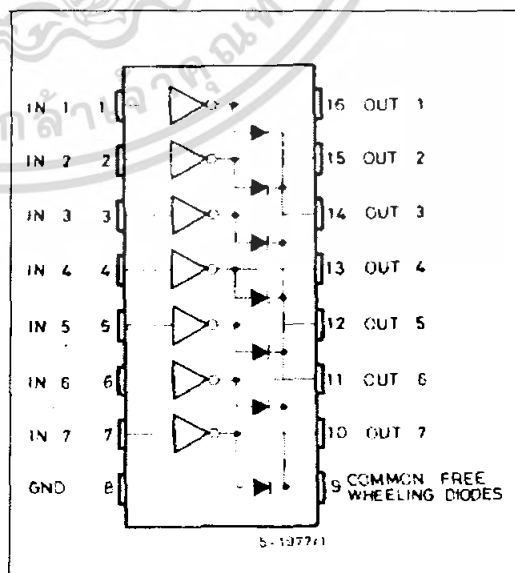

ULN2001A - ULN2002A - ULN2003A - ULN2004A

SCHEMATIC DIAGRAM

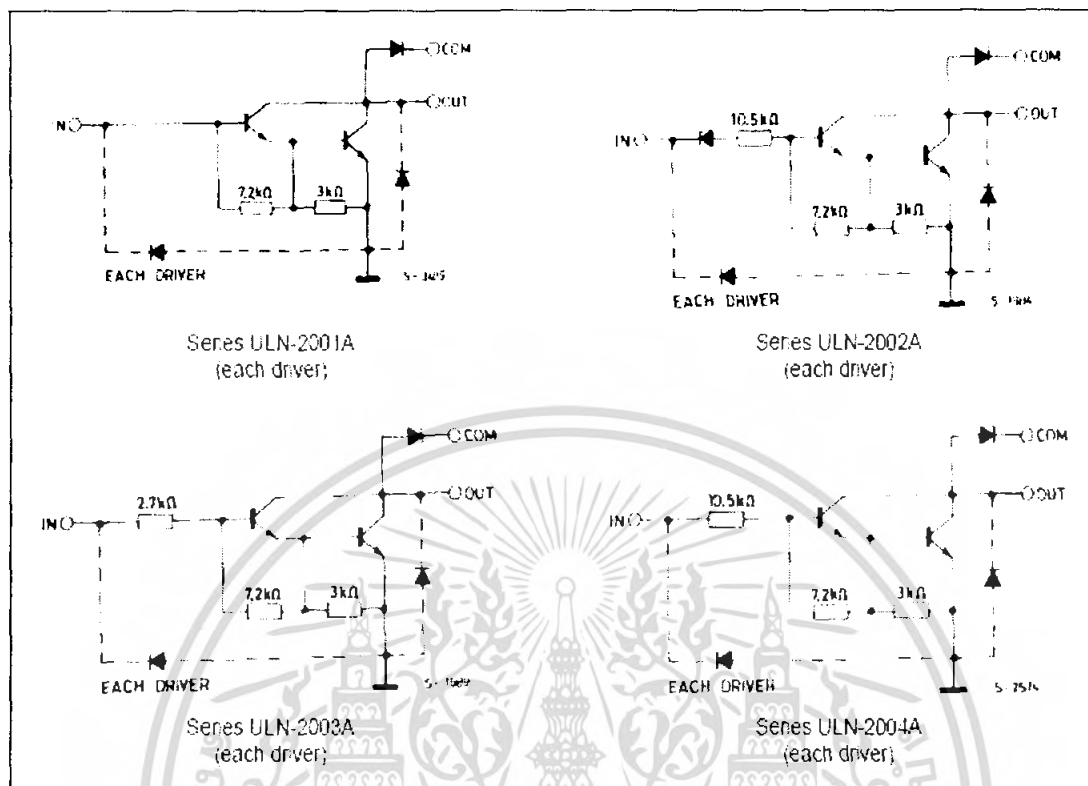

ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS

Symbol	Parameter	Value	Unit
$V_o$	Output Voltage	50	V
$V_{ir}$	Input Voltage (for ULN2002A:D - 2003A:D - 2004A:D)	30	V
$I_c$	Continuous Collector Current	500	mA
$I_b$	Continuous Base Current	25	mA
$T_{a-t}$	Operating Ambient Temperature Range	- 20 to 85	°C
$T_{stg}$	Storage Temperature Range	- 55 to 150	°C
$T_j$	Junction Temperature	150	°C

THERMAL DATA

Symbol	Parameter	DIP16	SO16	Unit
$R_{th(j-amb)}$	Thermal Resistance Junction-ambient	Max. 70	120	°C/W



## ULN2001A - ULN2002A - ULN2003A - ULN2004A

ELECTRICAL CHARACTERISTICS ( $T_{amb} = 25^{\circ}\text{C}$  unless otherwise specified)

Symbol	Parameter	Test Conditions	Min.	Typ.	Max.	Unit	Fig.	
$I_{CE}$	Output Leakage Current	$V_{CE} = 50\text{V}$ $T_{amb} = 70^{\circ}\text{C}$ , $V_i = 50\text{V}$			50	$\mu\text{A}$	1a	
					100	$\mu\text{A}$	1a	
		$T_{amb} = 70^{\circ}\text{C}$ for ULN2002A $V_{CE} = 50\text{V}$ , $V_i = 6\text{V}$ for ULN2003A $V_{CE} = 50\text{V}$ , $V_i = 1\text{V}$			500	$\mu\text{A}$	1c	
					500	$\mu\text{A}$	1c	
$V_{CE(sat)}$	Collector-emitter Saturation Voltage	$I_c = 100\text{mA}$ , $I_e = 250\mu\text{A}$ $I_c = 200\text{mA}$ , $I_e = 350\mu\text{A}$ $I_c = 350\text{mA}$ , $I_e = 500\mu\text{A}$		0.9	1.1	V	2	
					1.1	1.3	V	2
					1.3	1.6	V	2
$I_{i(on)}$	Input Current	for ULN2002A, $V_i = 17\text{V}$ for ULN2003A, $V_i = 3.85\text{V}$ for ULN2004A, $V_i = 5\text{V}$ $V_i = 12\text{V}$		0.82	1.25	mA	3	
					0.93	1.35	mA	3
					0.35	0.5	mA	3
					1	1.45	mA	3
$I_{i(DF)}$	Input Current	$T_{amb} = 70^{\circ}\text{C}$ , $I_c = 500\mu\text{A}$	50	65		$\mu\text{A}$	4	
$V_{i(on)}$	Input Voltage	$V_{CE} = 2\text{V}$ for ULN2002A $I_c = 300\text{mA}$ for ULN2003A $I_c = 200\text{mA}$ $I_c = 250\text{mA}$ $I_c = 300\text{mA}$ for ULN2004A $I_c = 125\text{mA}$ $I_c = 200\text{mA}$ $I_c = 275\text{mA}$ $I_c = 350\text{mA}$			13		V	5
					2.4			
					2.7			
					3			
					5			
					6			
					7			
					8			
$h_{FE}$	DC Forward Current Gain	for ULN2001A $V_{CE} = 2\text{V}$ , $I_c = 350\text{mA}$	1000				2	
C	Input Capacitance			15	25	pF		
$t_{on}$	Turn-on Delay Time	$0.5 V_i$ to $0.5 V_o$		0.25	1	$\mu\text{s}$		
$t_{off}$	Turn-off Delay Time	$0.5 V_i$ to $0.5 V_o$		0.25	1	$\mu\text{s}$		
$I_F$	Clamp Diode Leakage Current	$V_P = 50\text{V}$ $T_{amb} = 70^{\circ}\text{C}$ , $V_R = 50\text{V}$			50	$\mu\text{A}$	6	
					100	$\mu\text{A}$	6	
$V_F$	Clamp Diode Forward Voltage	$I_F = 350\text{mA}$		1.7	2	V	7	

ULN2001A - ULN2002A - ULN2003A - ULN2004A

TEST CIRCUITS

Figure 1a.

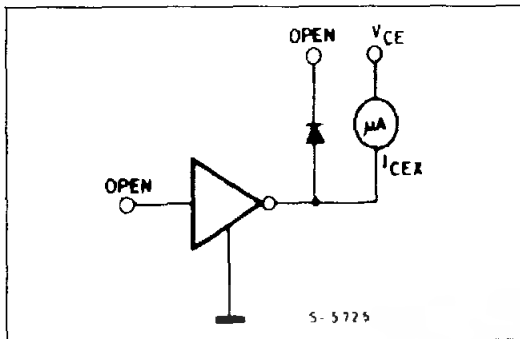


Figure 1b.

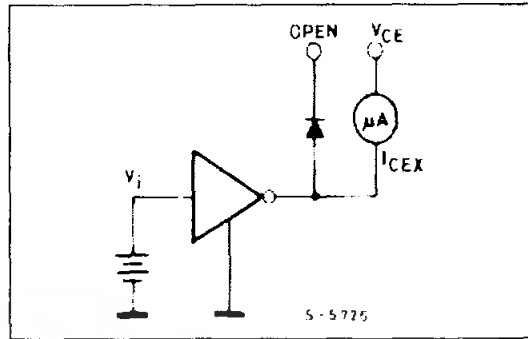


Figure 2.

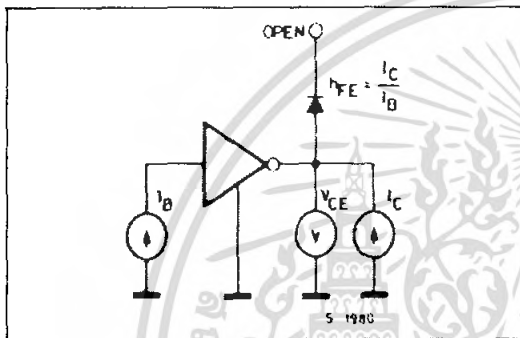


Figure 3.

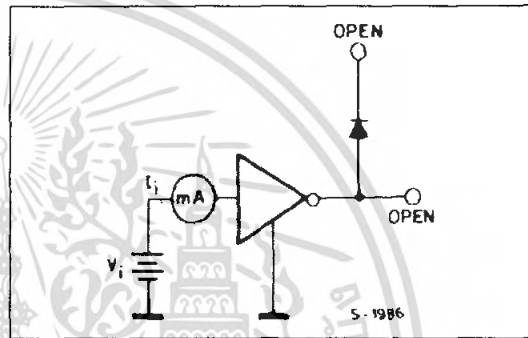


Figure 4.

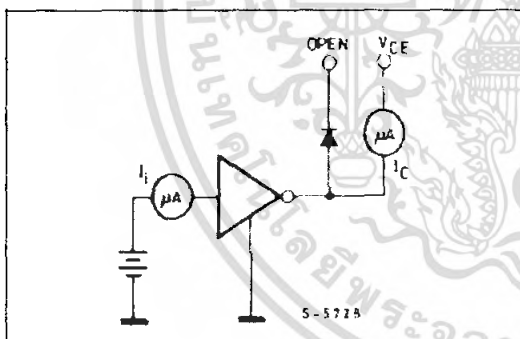


Figure 5.

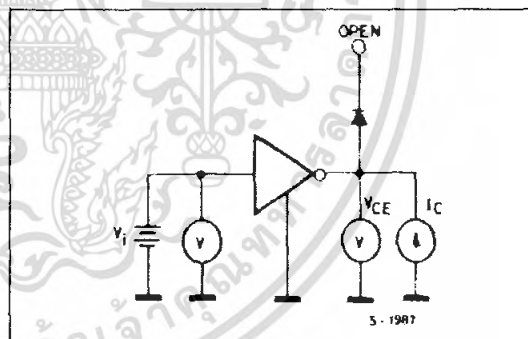


Figure 6.


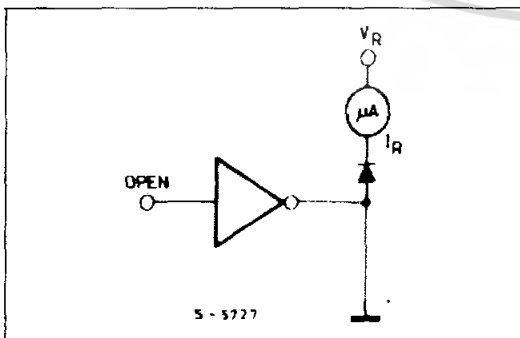


Figure 7.

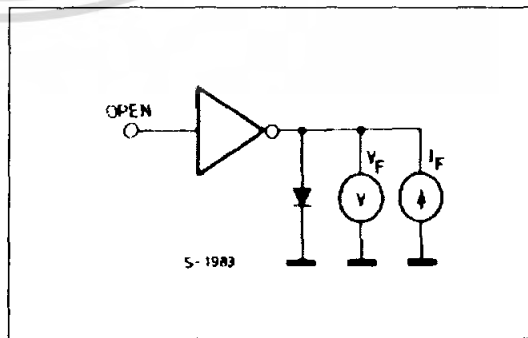

ULN2001A - ULN2002A - ULN2003A - ULN2004A

Figure 8: Collector Current versus Input Current

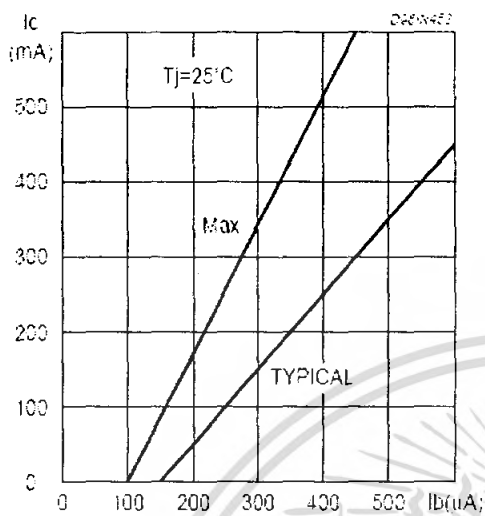


Figure 9: Collector Current versus Saturation Voltage

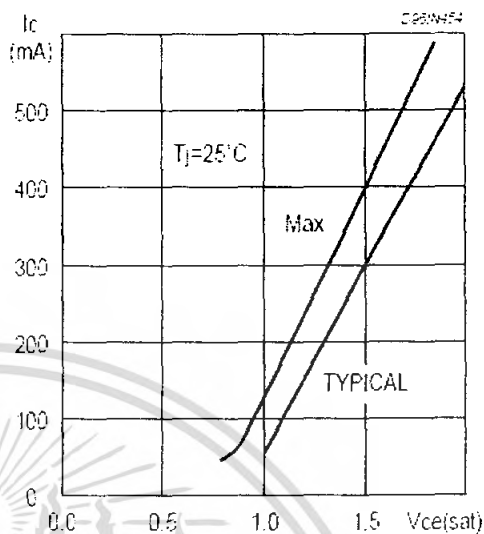


Figure 10: Peak Collector Current versus Duty Cycle


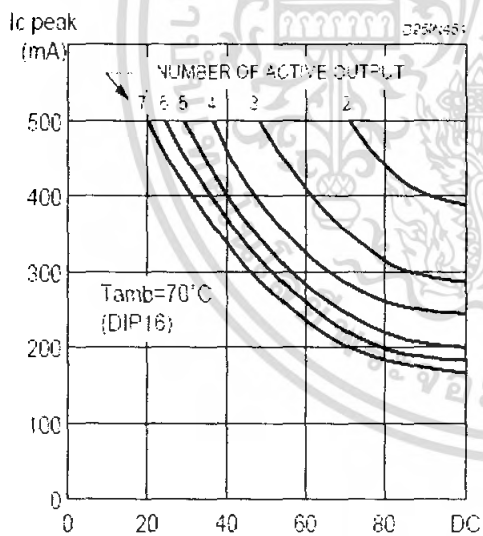



Figure 11: Peak Collector Current versus Duty Cycle

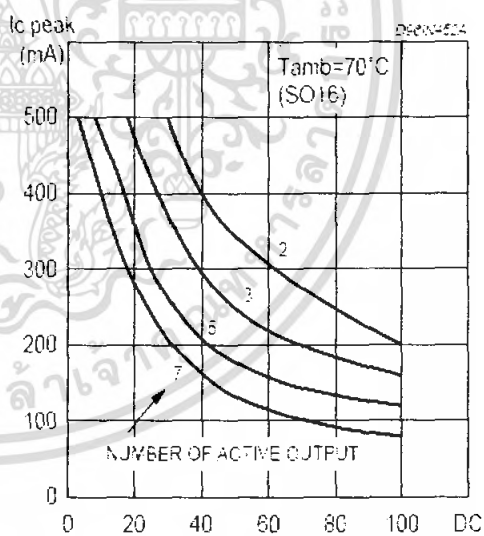


ULN2001A - ULN2002A - ULN2003A - ULN2004A

DIM.	mm			inch		
	MIN.	TYP.	MAX.	MIN.	TYP.	MAX.
a1	0.51			0.020		
B	0.77		1.65	0.030		0.065
c		0.5		0.020		
c1		0.25		0.010		
D			20			0.787
E		8.5		0.335		
e		2.54		0.100		
e3		17.78		0.700		
F			7.1			0.280
l			5.1			0.201
L		3.3		0.130		
Z			1.27			0.050

**OUTLINE AND MECHANICAL DATA**

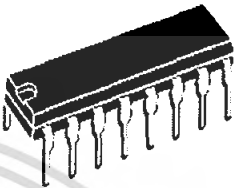


DIP16

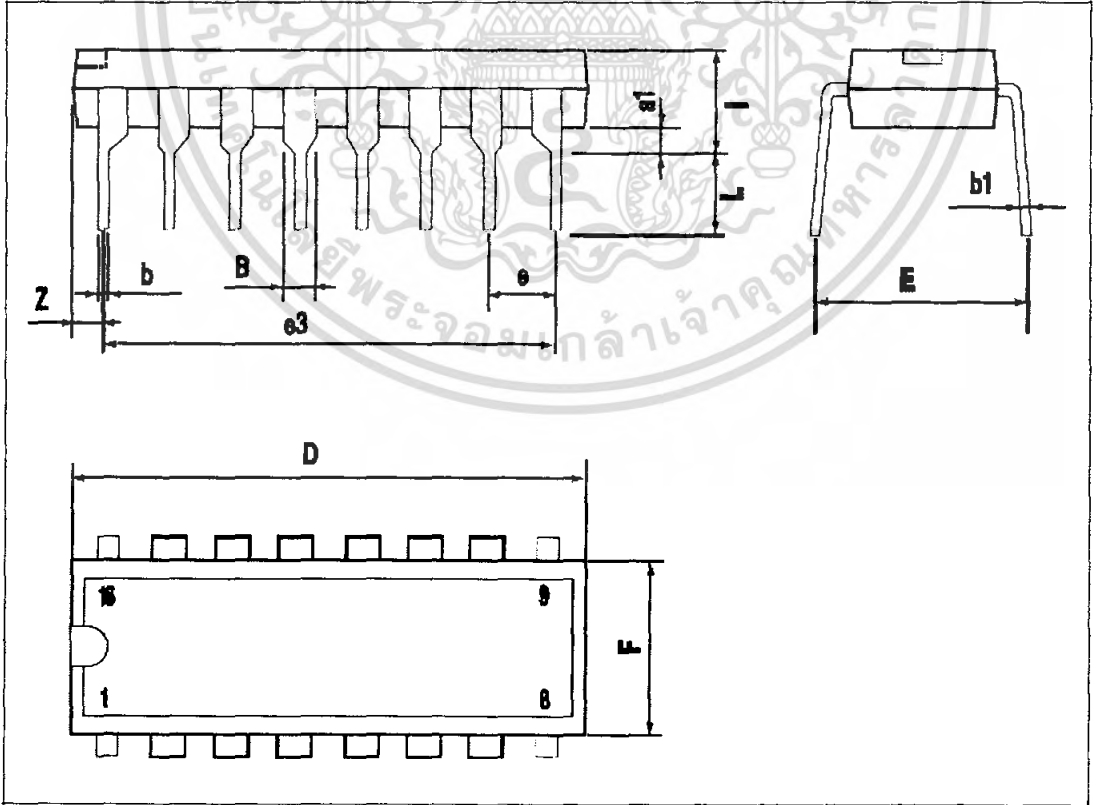

## ULN2001A - ULN2002A - ULN2003A - ULN2004A


DIM.	mm			inch		
	MIN.	TYP.	MAX.	MIN.	TYP.	MAX.
A			1.75			0.369
a1	0.1		0.25	0.004		0.009
a2			1.6			0.363
b	0.35		0.46	0.014		0.018
c1	0.19		0.25	0.007		0.010
C		0.5			0.020	
c1	45° (typ.)					
D (1)	9.8		10	0.386		0.394
E	5.6		6.2	0.228		0.244
e		1.27			0.050	
e3		8.99			0.350	
F (1)	3.8		4	0.150		0.157
G	4.6		5.3	0.181		0.209
L	0.4		1.27	0.016		0.050
M			0.62			0.024
S	8° (max.)					

## OUTLINE AND MECHANICAL DATA

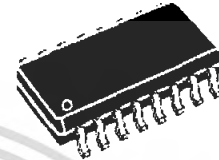

SO16 Narrow

(1) D and F do not include mold flash or protrusions. Mold flash or protrusions shall not exceed 0.15mm (0.005 inch).

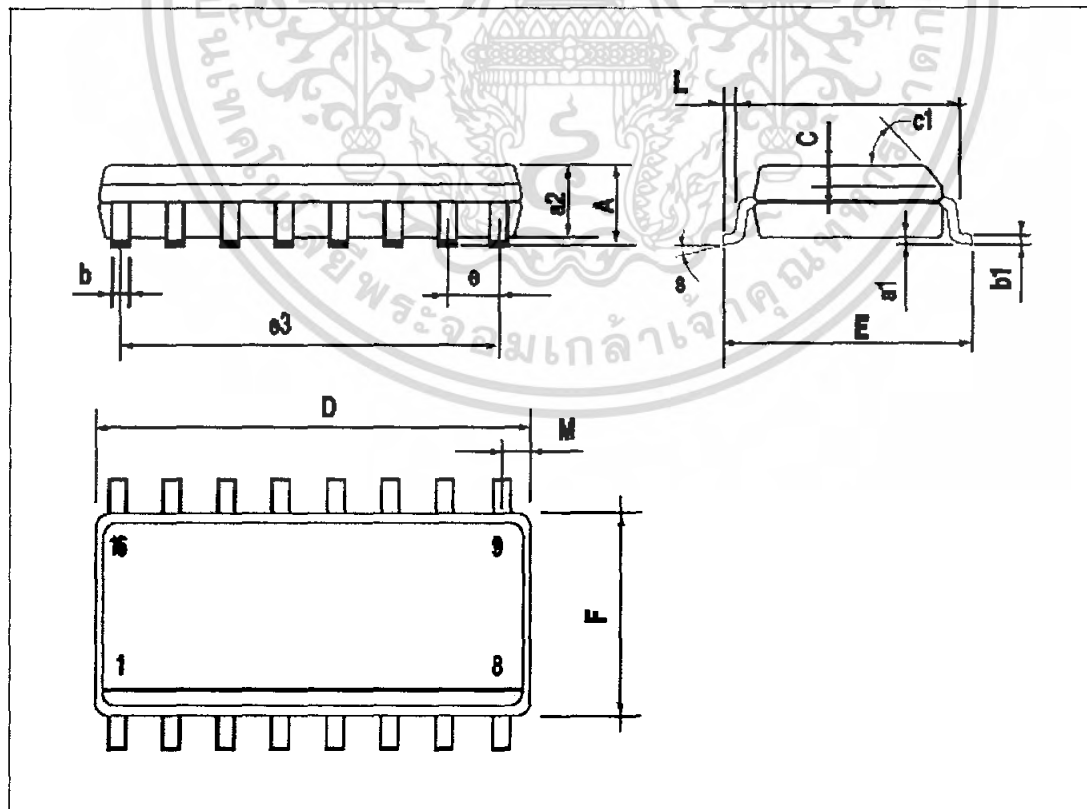



Information furnished is believed to be accurate and reliable. However, STMicroelectronics assumes no responsibility for the consequences of use of such information nor for any infringement of patents or other rights of third parties which may result from its use. No license is granted by implication or otherwise under any patent or patent rights of STMicroelectronics. Specification mentioned in this publication are subject to change without notice. This publication supersedes and replaces all information previously supplied. STMicroelectronics products are not authorized for use as critical components in life support devices or systems without express written approval of STMicroelectronics.

The ST logo is a registered trademark of STMicroelectronics

© 2002 STMicroelectronics - Printed in Italy - All Rights Reserved

STMicroelectronics GROUP OF COMPANIES

Australia - Brazil - Canada - China - Finland - France - Germany - Hong Kong - India - Israel - Italy - Japan - Malaysia - Malta - Morocco - Singapore - Spain - Sweden - Switzerland - United Kingdom - United States

<http://www.st.com>

## ง.2 เอกสารคู่มือการใช้งาน LM124



August 2006

# LM124/LM224/LM324/LM2902

## Low Power Quad Operational Amplifiers

### General Description

The LM124 series consists of four independent, high gain, internally frequency compensated operational amplifiers which were designed specifically to operate from a single power supply over a wide range of voltages. Operation from split power supplies is also possible and the low power supply current drain is independent of the magnitude of the power supply voltage.

Application areas include transducer amplifiers, DC gain blocks and all the conventional op amp circuits which now can be more easily implemented in single power supply systems. For example, the LM124 series can be directly operated off of the standard +5V power supply voltage which is used in digital systems and will easily provide the required interface electronics without requiring the additional  $\pm 15V$  power supplies.

### Unique Characteristics

- In the linear mode the input common-mode voltage range includes ground and the output voltage can also swing to ground, even though operated from only a single power supply voltage.
- The unity gain cross frequency is temperature compensated.
- The input bias current is also temperature compensated.


### Advantages

- Eliminates need for dual supplies
- Four internally compensated op amps in a single package
- Allows directly sensing near GND and  $V_{OUT}$  also goes to GND
- Compatible with all forms of logic
- Power drain suitable for battery operation

### Features

- Internally frequency compensated for unity gain
- Large DC voltage gain: 100 dB
- Wide bandwidth (unity gain): 1 MHz (temperature compensated)
- Wide power supply range:
  - Single supply: 3V to 32V
  - or dual supplies:  $\pm 1.5V$  to  $\pm 16V$
- Very low supply current drain (700  $\mu A$ ) — essentially independent of supply voltage
- Low input biasing current: 45 nA (temperature compensated)
- Low input offset voltage: 2 mV and offset current: 5 nA
- Input common-mode voltage range includes ground
- Differential input voltage range equal to the power supply voltage
- Large output voltage swing: 0V to  $V^+ - 1.5V$

### Connection Diagrams

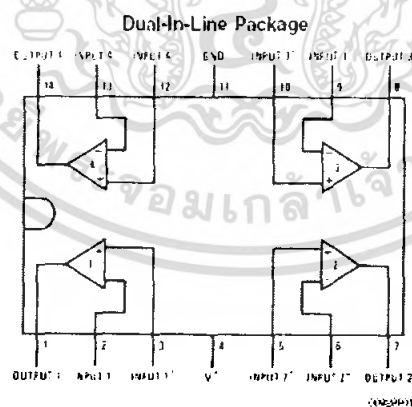


Top View

Order Number LM124J, LM124AJ, LM124J/883 (Note 2), LM124AJ/883 (Note 1), LM224J, LM224AJ, LM324J, LM324M, LM324MX, LM324AM, LM324AMX, LM2902M, LM2902MX, LM324N, LM324AN, LM324MT, LM324MTX or LM2902N LM124AJRQML and LM124AJRQMLV (Note 3)  
See NS Package Number J14A, M14A or N14A

LM124/LM224/LM324/LM2902 Low Power Quad Operational Amplifiers

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีกรนำไปใช้


Connection Diagrams (Continued)

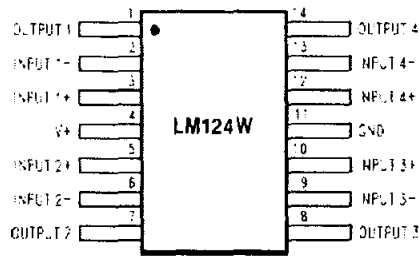

Order Number LM124AW/883, LM124AWG/883, LM124W/883 or LM124WG/883  
 LM124AWROML and LM124AWROMLV; (Note 3)  
 See NS Package Number W14B  
 LM124AWGROML and LM124AWGROMLV; (Note 3)  
 See NS Package Number WG14A

- Note 1: LM124A available per JM38510-11006
- Note 2: LM124A available per JM38510-11005
- Note 3: See STD MIL DWG 5962F99504 for Radiation Tolerant Device

Schematic Diagram (Each Amplifier)

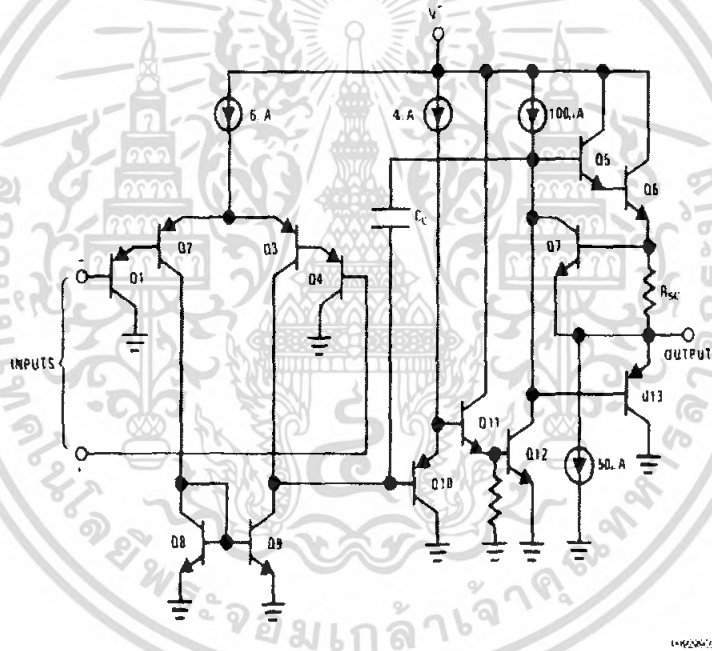

LM124W/2

**Absolute Maximum Ratings** (Note 12)

Distributors for availability and specifications.

If Military/Aerospace specified devices are required, please contact the National Semiconductor Sales Office/

	LM124/LM224/LM324 LM124A/LM224A/LM324A	LM2902
Supply Voltage, $V^*$	32V	26V
Differential Input Voltage	32V	26V
Input Voltage	-0.3V to +32V	-0.3V to +26V
Input Current ( $V_{IN} < -0.3V$ ) (Note 6)	50 mA	50 mA
Power Dissipation (Note 4)		
Molded DIP	1130 mW	1130 mW
Cavity DIP	1260 mW	1260 mW
Small Outline Package	800 mW	800 mW
Output Short-Circuit to GND (One Amplifier) (Note 5)		
$V^* \leq 15V$ and $T_A = 25^\circ C$	Continuous	Continuous
Operating Temperature Range		-40°C to +85°C
LM324/LM324A	0°C to +70°C	
LM224/LM224A	-25°C to +85°C	
LM124/LM124A	-55°C to +125°C	
Storage Temperature Range	-65°C to +150°C	-65°C to +150°C
Lead Temperature (Soldering, 10 seconds)	260°C	260°C
Soldering Information		
Dual-In-Line Package		
Soldering (10 seconds)	260°C	260°C
Small Outline Package		
Vapor Phase (60 seconds)	215°C	215°C
Infrared (15 seconds)	220°C	220°C
See AN-450 "Surface Mounting Methods and Their Effect on Product Reliability" for other methods of soldering surface mount devices.		
ESD Tolerance (Note 13)	250V	250V

**Electrical Characteristics** $V^* = +5.0V$ , (Note 7), unless otherwise stated

Parameter	Conditions	LM124A			LM224A			LM324A			Units
		Min	Typ	Max	Min	Typ	Max	Min	Typ	Max	
Input Offset Voltage	(Note 8) $T_A = 25^\circ C$	-1	2		1	3		2	3	mV	
Input Bias Current (Note 9)	$I_{IN(+)}$ or $I_{IN(-)}$ , $V_{CM} = 0V$ , $T_A = 25^\circ C$		20	50		40	60		45	100	nA
Input Offset Current	$I_{IN(+)}$ or $I_{IN(-)}$ , $V_{CM} = 0V$ , $T_A = 25^\circ C$		2	10		2	15		5	30	nA
Input Common-Mode Voltage Range (Note 10)	$V^* = 30V$ , (LM2902, $V^* = 26V$ ), $T_A = 25^\circ C$	0	$V^* - 1.5$		0	$V^* - 1.5$		0	$V^* - 1.5$		V
Supply Current	Over Full Temperature Range $R_L = \infty$ On All Op Amps $V^* = 30V$ (LM2902 $V^* = 26V$ ) $V^* = 5V$		1.5	3		1.5	3		1.5	3	mA
Large Signal Voltage Gain	$V^* = 15V$ , $R_L \geq 2k\Omega$ ( $V_{O1} = 1V$ to $11V$ ), $T_A = 25^\circ C$	50	100		50	100		25	100		V/mV
Common-Mode	DC, $V_{CM} = 0V$ to $V^* - 1.5V$	70	85		70	85		85	85		dB

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ทางการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

Electrical Characteristics (Continued)												
V* = +5.0V. (Note 7), unless otherwise stated.												
Parameter	Conditions	LM124A			LM224A			LM324A			Units	
		Min	Typ	Max	Min	Typ	Max	Min	Typ	Max		
Rejection Ratio	T <sub>A</sub> = 25 C											
Power Supply Rejection Ratio	V* = 5V to 30V (LM2902, V* = 5V to 26V), T <sub>A</sub> = 25 C	65	100		65	100		65	100	dB		
Amplifier-to-Amplifier Coupling (Note 11)	f = 1 kHz to 20 kHz, T <sub>A</sub> = 25 C (Input Referred)			-120			-120			dB		
Output Current	Source	V <sub>IN</sub> <sup>+</sup> = 1V, V <sub>IN</sub> <sup>-</sup> = 0V, V* = 15V, V <sub>O</sub> = 2V, T <sub>A</sub> = 25 C	20	40		20	40		20	40	mA	
	Sink	V <sub>IN</sub> <sup>-</sup> = 1V, V <sub>IN</sub> <sup>+</sup> = 0V, V* = 15V, V <sub>O</sub> = 2V, T <sub>A</sub> = 25 C	10	20		10	20		10	20		
		V <sub>IN</sub> <sup>-</sup> = 1V, V <sub>IN</sub> <sup>+</sup> = 0V, V* = 15V, V <sub>O</sub> = 200 mV, T <sub>A</sub> = 25 C	12	50		12	50		12	50	μA	
Short Circuit to Ground	(Note 5) V* = 15V, T <sub>A</sub> = 25 C		40	60		40	60		40	60	mA	
Input Offset Voltage	(Note 6)			4			4			5	mV	
V <sub>OS</sub> Drift	R <sub>S</sub> = 0Ω			7			7			7	μV/ C	
Input Offset Current	I <sub>IN(+)</sub> - I <sub>IN(-)</sub> , V <sub>CM</sub> = 0V						30			75	nA	
I <sub>OS</sub> Drift	R <sub>S</sub> = 0Ω			10			200			10	300	pA/ C
Input Bias Current	I <sub>IN(+)</sub> or I <sub>IN(-)</sub>		40	100		40	100		40	200	nA	
Input Common-Mode Voltage Range (Note 10)	V* = +30V (LM2902, V* = 26V)	0		V* - 2	0		V* - 2	0		V* - 2	V	
Large Signal Voltage Gain	V* = +15V (V <sub>O</sub> Swing = 1V to 11V), R <sub>L</sub> ≥ 2 kΩ		25			25			15		V/mV	
Output Voltage Swing	V <sub>OH</sub>	V* = 30V (LM2902, V* = 26V)			26		26		26		V	
	V <sub>OL</sub>	V* = 5V, R <sub>L</sub> = 10 kΩ		5		20		5		20	mV	
Output Current	Source	V <sub>O</sub> = 2V			10		20		10		20	mA
	Sink				10		15		5		8	

### Electrical Characteristics

V\* = +5.0V. (Note 7), unless otherwise stated.

Parameter	Conditions	LM124/LM224			LM324			LM2902			Units
		Min	Typ	Max	Min	Typ	Max	Min	Typ	Max	
Input Offset Voltage	(Note 6) T <sub>A</sub> = 25 C		2	5		2	7		2	7	mV
Input Bias Current (Note 9)	I <sub>IN(+)</sub> or I <sub>IN(-)</sub> , V <sub>CM</sub> = 0V, T <sub>A</sub> = 25 C		45	150		45	250		45	250	nA
Input Offset Current	I <sub>IN(+)</sub> or I <sub>IN(-)</sub> , V <sub>CM</sub> = 0V, T <sub>A</sub> = 25 C		3	30		5	50		5	50	nA
Input Common-Mode Voltage Range (Note 10)	V* = 30V. (LM2902, V* = 26V), T <sub>A</sub> = 25 C	0		V* - 1.5	0		V* - 1.5	0		V* - 1.5	V

Electrical Characteristics (Continued)											
V* = +5.0V. (Note 7), unless otherwise stated.											
Parameter	Conditions	LM124/LM224			LM324			LM2902			Units
		Min	Typ	Max	Min	Typ	Max	Min	Typ	Max	
Supply Current	Over Full Temperature Range R <sub>L</sub> = ∞ On All Op Amps V* = 30V (LM2902 V* = 26V) V* = 5V		1.5	3	1.5	3	1.5	3		mA	
Large Signal Voltage Gain	V* = 15V, R <sub>L</sub> ≥ 2kΩ (V <sub>O</sub> = 1V to 11V; T <sub>A</sub> = 25°C)	50	100		25	100		25	100	V/mV	
Common-Mode Rejection Ratio	DC, V <sub>CM</sub> = 0V to V* - 1.5V T <sub>A</sub> = 25°C	70	85		65	85		50	70	dB	
Power Supply Rejection Ratio	V* = 5V to 30V (LM2902, V* = 5V to 26V) T <sub>A</sub> = 25°C	65	100		65	100		50	100	dB	
Amplifier-to-Amplifier Coupling (Note 11)	f = 1 kHz to 20 kHz, T <sub>A</sub> = 25°C (Input Referred)		-120		-120		-120		-120	dB	
Output Current	Source V <sub>IN</sub> <sup>+</sup> = 1V, V <sub>IN</sub> <sup>-</sup> = 0V V* = 15V, V <sub>O</sub> = 2V, T <sub>A</sub> = 25°C	20	40		20	40		20	40	mA	
	Sink V <sub>IN</sub> <sup>-</sup> = 1V, V <sub>IN</sub> <sup>+</sup> = 0V V* = 15V, V <sub>O</sub> = 2V, T <sub>A</sub> = 25°C	10	20		10	20		10	20	mA	
	Sink V <sub>IN</sub> <sup>-</sup> = 1V, V <sub>IN</sub> <sup>+</sup> = 0V V* = 15V, V <sub>O</sub> = 200 mV, T <sub>A</sub> = 25°C	12	50		12	50		12	50	μA	
Short Circuit to Ground	(Note 5) V* = 15V, T <sub>A</sub> = 25°C		40	60		40	60		40	60	mA
Input Offset Voltage	(Note 8)			7			9		10	mV	
V <sub>OS</sub> Drift	R <sub>S</sub> = 0Ω			7			7		7	μV/°C	
Input Offset Current	I <sub>IN(+)</sub> - I <sub>IN(-)</sub> , V <sub>CM</sub> = 0V			100			150		45	200	nA
I <sub>OS</sub> Drift	R <sub>S</sub> = 0Ω			10			10		10	pA/°C	
Input Bias Current	I <sub>IN(+)</sub> or I <sub>IN(-)</sub>			40			300		40	500	nA
Input Common-Mode Voltage Range (Note 10)	V* = +30V (LM2902, V* = 26V)	0		V* - 2	0		V* - 2	0		V* - 2	V
Large Signal Voltage Gain	V* = +15V, V <sub>O</sub> Swing = 1V to 11V R <sub>L</sub> ≥ 2 kΩ	25			15			15			V/mV
Output Voltage Swing	V <sub>OH</sub> V* = 30V (LM2902, V* = 26V)			26			26		22		V
	V <sub>OL</sub> V* = 5V, R <sub>L</sub> = 10 kΩ			27	28		27	28	23	24	
Output Current	Source V <sub>O</sub> = 2V V <sub>IN</sub> <sup>+</sup> = +1V V <sub>IN</sub> <sup>-</sup> = 0V V* = 15V	10	20		10	20		10	20		mA
	Sink V <sub>IN</sub> <sup>-</sup> = +1V V <sub>IN</sub> <sup>+</sup> = 0V V* = 15V	5	8		5	8		5	8		mA

Note 4: For operating at high temperatures, the LM324/LM324A/LM2902 must be derated based on a +125°C maximum junction temperature and a thermal resistance of 28°C/W which applies for the device soldered in a printed circuit board, operating in a still air ambient. The LM224/LM224A and LM124/LM124A can be derated based on a +150°C maximum junction temperature. The derating is the total of all four amplifiers—use external resistors, where possible, to allow the amplifier to saturate or to reduce the power which is dissipated in the integrated circuit.

Note 5: Short circuits from the output to V\* can cause excessive heating and eventual destruction. When considering short circuits to ground, the maximum output current is approximately 40 mA independent of the magnitude of V\*. At values of supply voltage in excess of +15V, continuous short-circuits can exceed the power dissipation ratings and cause eventual destruction. Destructive dissipation can result from simultaneous shorts on all amplifiers.

Note 6: This input current will only exist when the voltage at any of the input leads is driven negative. It is due to the collector-base junction of the input PNP transistors becoming forward biased and thereby acting as input diode clamps. In addition to this diode action, there is also lateral NPN parasitic transistor action.

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้เชิงพาณิชย์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

LM124/LM224/LM324/LM2902

### Electrical Characteristics (Continued)

on the IC chip. This transistor action can cause the output voltages of the op amps to go to the  $V^+$  voltage level or to ground for a large overdrive for the time duration that an input is driven negative. This is not destructive and normal output states will re-establish when the input voltage, which was negative, again returns to a value greater than  $-0.2V$  (at  $25^\circ C$ ).

Note 7: These specifications are limited to  $-55^\circ C \leq T_A \leq +125^\circ C$  for the LM124-LM124A. With the LM224-LM224A, all temperature specifications are limited to  $-25^\circ C \leq T_A \leq +85^\circ C$ , the LM324-LM324A temperature specifications are limited to  $0^\circ C \leq T_A \leq +70^\circ C$ , and the LM2902 specifications are limited to  $-40^\circ C \leq T_A \leq +85^\circ C$ .

Note 8:  $V_O \approx 1.4V$ ,  $R_S = 0\Omega$  with  $V^+$  from 5V to 30V; and over the full input common-mode range ( $0V$  to  $V^+ - 1.5V$ ) for LM2902.  $V^+$  from 5V to 26V.

Note 9: The direction of the input current is out of the IC due to the PNP input stage. This current is essentially constant, independent of the state of the output so no loading change exists on the input lines.


Note 10: The input common-mode voltage of either input signal voltage should not be allowed to go negative by more than  $0.5V$  (at  $25^\circ C$ ). The upper end of the common-mode voltage range is  $V^+ - 1.5V$  (at  $25^\circ C$ ), but either or both inputs can go to  $+32V$  without damage ( $\pm 26V$  for LM2902), independent of the magnitude of  $V^+$ .

Note 11: Due to proximity of external components, insure that coupling is not originating via stray capacitance between these external parts. This typically can be detected as this type of capacitance increases at higher frequencies.

Note 12: Refer to RETS124AX for LM124A military specifications and refer to RETS124X for LM124 military specifications.

Note 13: Human body model, 1.5 k $\Omega$  in series with 100 pF.


### Typical Performance Characteristics

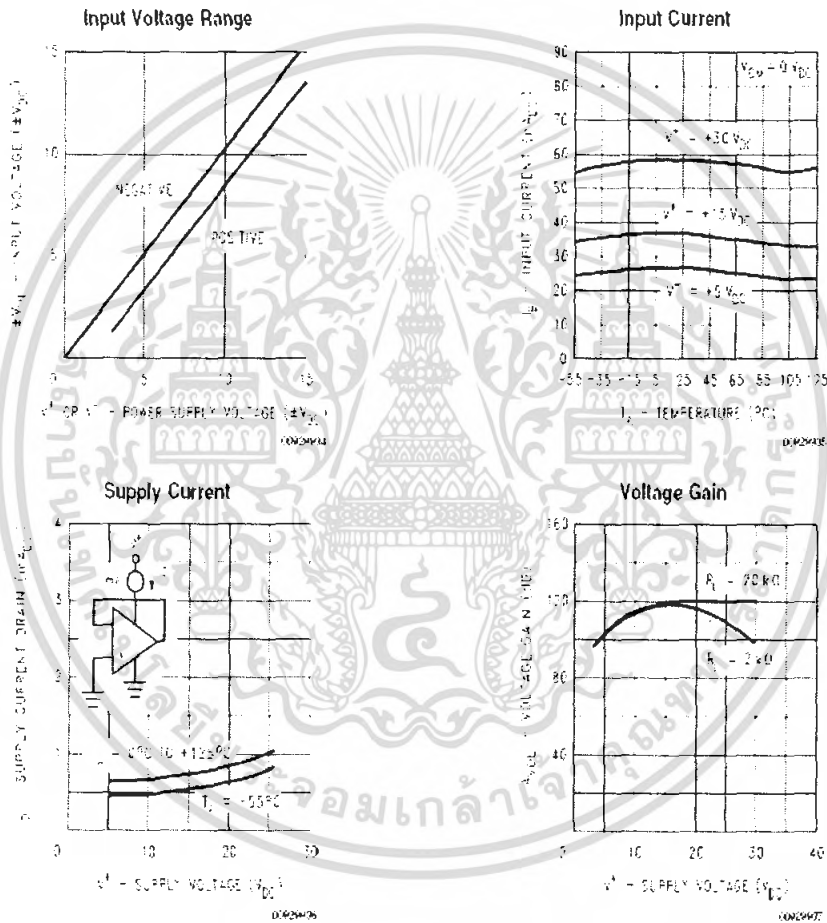


เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

### Typical Performance Characteristics (Continued)


#### Open Loop Frequency Response

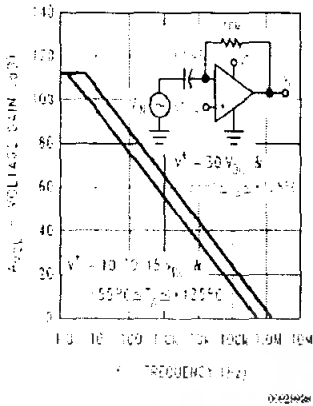


#### Common Mode Rejection Ratio

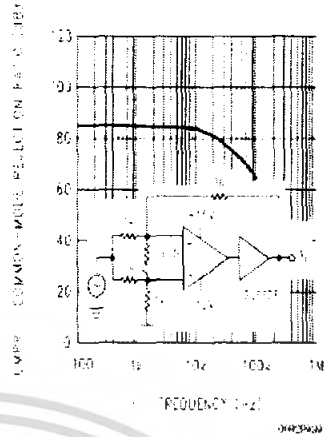


#### Voltage Follower Pulse Response

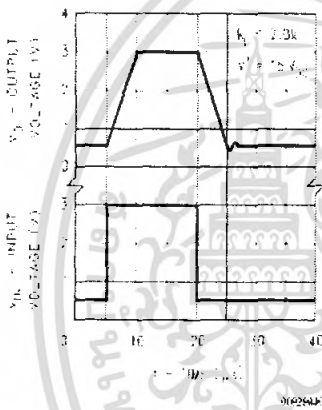


#### Voltage Follower Pulse Response (Small Signal)

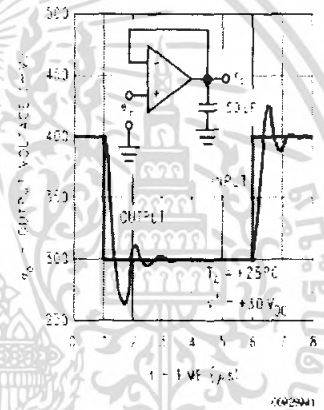

#### Large Signal Frequency Response

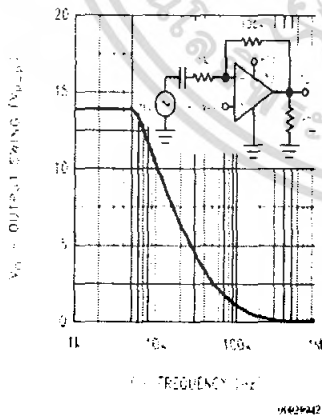


#### Output Characteristics Current Sourcing

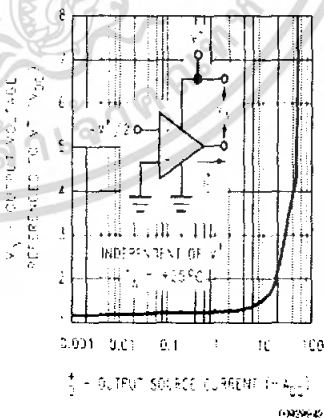


## Typical Performance Characteristics (Continued)


### Output Characteristics Current Sinking

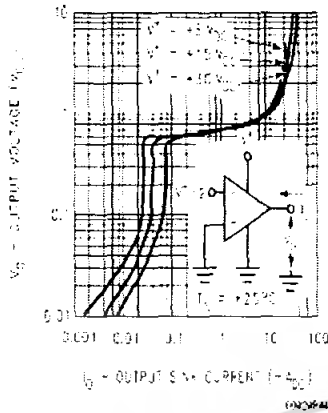


### Current Limiting

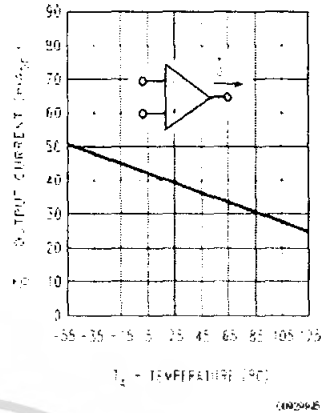

### Input Current (LM2902 only)

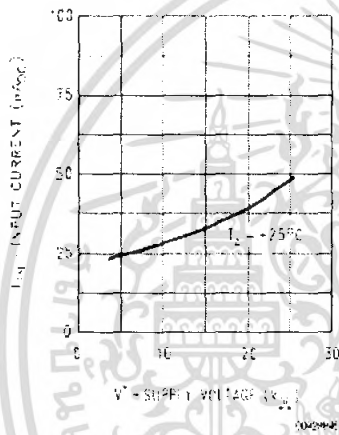

### Voltage Gain (LM2902 only)

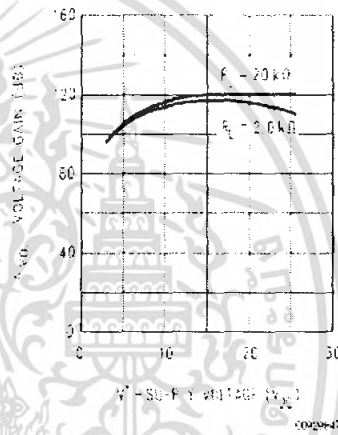

## Application Hints

The LM124 series are op amps which operate with only a single power supply voltage, have true-differential inputs, and remain in the linear mode with an input common-mode voltage of  $0 V_{DC}$ . These amplifiers operate over a wide range of power supply voltage with little change in performance characteristics. At 25°C amplifier operation is possible down to a minimum supply voltage of  $2.3 V_{DC}$ .

The pinouts of the package have been designed to simplify PC board layouts. Inverting inputs are adjacent to outputs for all of the amplifiers and the outputs have also been placed at the corners of the package (pins 1, 7, 8, and 14).

Precautions should be taken to insure that the power supply for the integrated circuit never becomes reversed in polarity or that the unit is not inadvertently installed backwards in a test socket as an unlimited current surge through the resulting forward diode within the IC could cause fusing of the internal conductors and result in a destroyed unit.

Large differential input voltages can be easily accommodated and, as input differential voltage protection diodes are not needed, no large input currents result from large differential input voltages. The differential input voltage may be larger than  $V^+$  without damaging the device. Protection

should be provided to prevent the input voltages from going negative more than  $-0.3 V_{DC}$  (at 25°C). An input clamp diode with a resistor to the IC input terminal can be used.

To reduce the power supply drain, the amplifiers have a class A output stage for small signal levels which converts to class B in a large signal mode. This allows the amplifiers to both source and sink large output currents. Therefore both NPN and PNP external current boost transistors can be used to extend the power capability of the basic amplifiers. The output voltage needs to raise approximately 1 diode drop above ground to bias the on-chip vertical PNP transistor for output current sinking applications.

For ac applications, where the load is capacitively coupled to the output of the amplifier, a resistor should be used, from the output of the amplifier to ground to increase the class A bias current and prevent crossover distortion.

Where the load is directly coupled, as in dc applications, there is no crossover distortion.

Capacitive loads which are applied directly to the output of the amplifier reduce the loop stability margin. Values of 50 pF can be accommodated using the worst-case non-inverting unity gain connection. Large closed loop gains or resistive isolation should be used if larger load capacitance must be driven by the amplifier.

### Application Hints (Continued)

The bias network of the LM124 establishes a drain current which is independent of the magnitude of the power supply voltage over the range of from  $3 V_{DC}$  to  $30 V_{DC}$ .


Output short circuits either to ground or to the positive power supply should be of short time duration. Units can be destroyed, not as a result of the short circuit current causing metal fusing, but rather due to the large increase in IC chip dissipation which will cause eventual failure due to excessive junction temperatures. Putting direct short-circuits on more than one amplifier at a time will increase the total IC power dissipation to destructive levels, if not properly protected with external dissipation limiting resistors in series with the output leads of the amplifiers. The larger value of

output source current which is available at 25 C provides a larger output current capability at elevated temperatures (see typical performance characteristics than a standard IC op amp).

The circuits presented in the section on typical applications emphasize operation on only a single power supply voltage. If complementary power supplies are available, all of the standard op amp circuits can be used. In general, introducing a pseudo-ground (a bias voltage reference of  $V^*/2$ ) will allow operation above and below this value in single power supply systems. Many application circuits are shown which take advantage of the wide input common-mode voltage range which includes ground. In most cases, input biasing is not required and input voltages which range to ground can easily be accommodated.


### Typical Single-Supply Applications $(V^* = 5.0 V_{DC})$

Non-Inverting DC Gain ( $0V$  Input =  $0V$  Output)

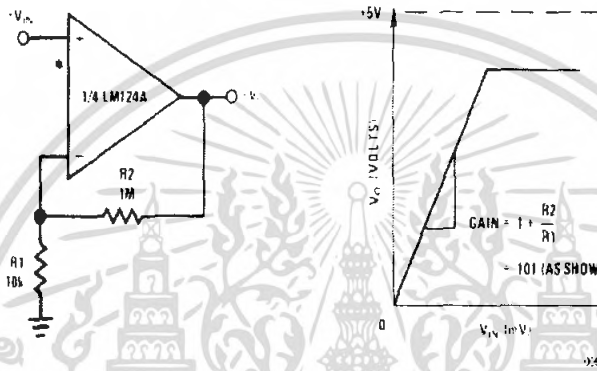


\*R1 not needed due to temperature independent  $I_{IB}$

DC Summing Amplifier ( $V_{INs} \geq 0 V_{DC}$  and  $V_O \geq V_{DC}$ )

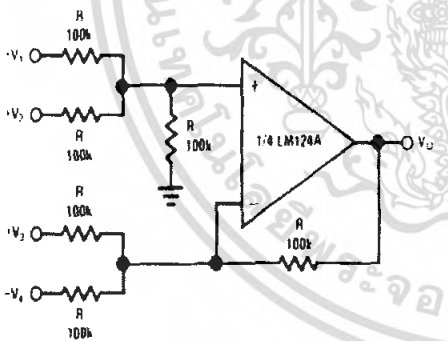

Power Amplifier

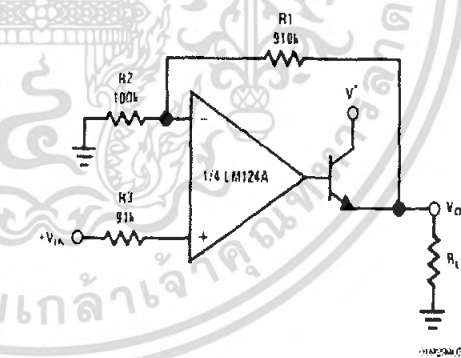

Where:  $V_O = V_1 + V_2 - V_3 - V_4$



$(V_1 + V_2) \geq (V_3 + V_4)$  to keep  $V_O > 0 V_{DC}$

$V_O = 0 V_{DC}$  for  $V_{IN} = 0 V_{DC}$


$A_V = 10$

LM124/LM224/LM324/LM2902

Typical Single-Supply Applications (V<sup>+</sup> = 5.0 V<sub>DC</sub>) (Continued)

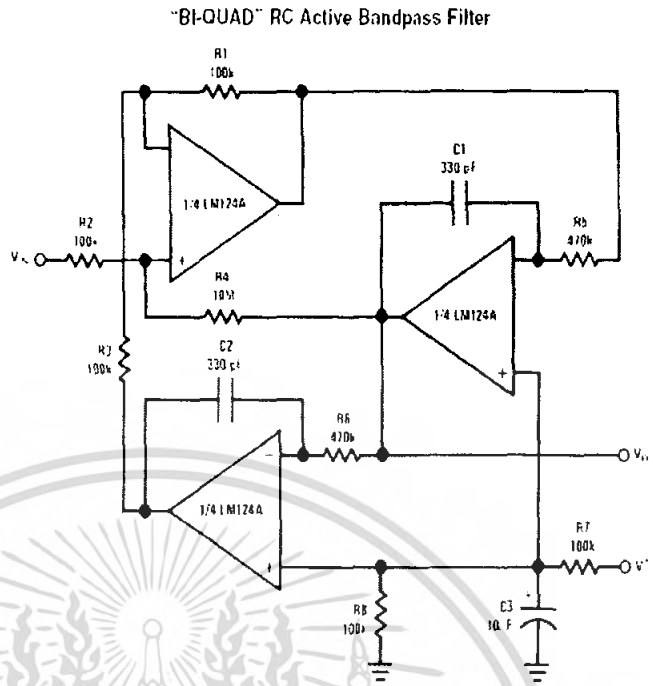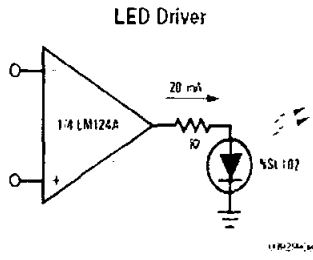






f<sub>c</sub> = 1 kHz  
 D = 50  
 A<sub>v</sub> = 100 (+40 dB)

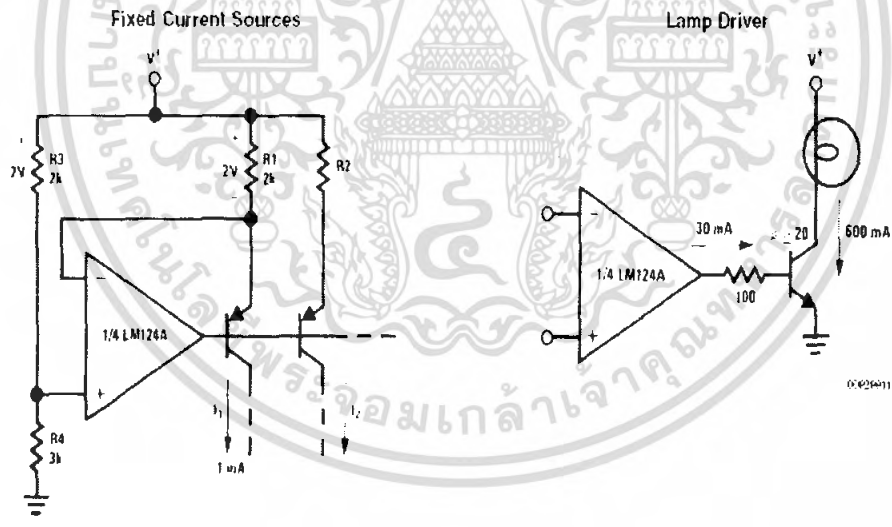

$$I_2 = \left( \frac{R_1}{R_2} \right) I_1$$

### Typical Single-Supply Applications


(V+ = 5.0 VDC) (Continued)

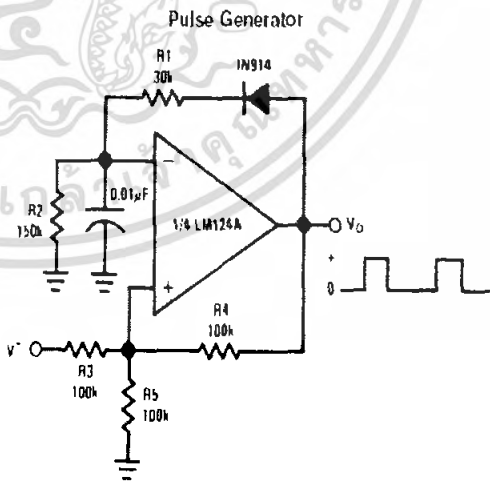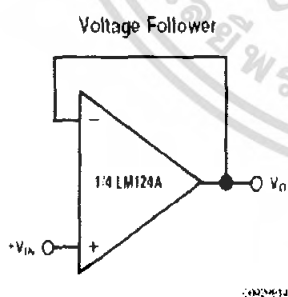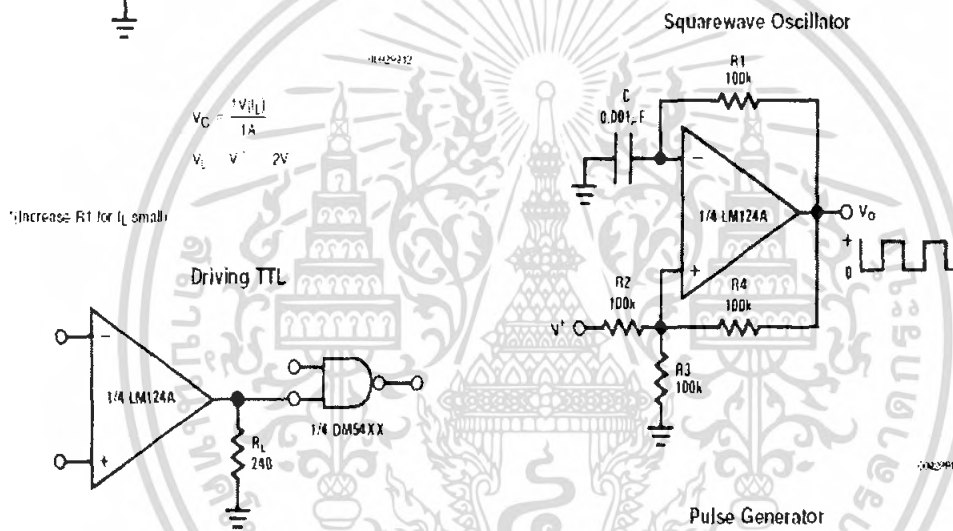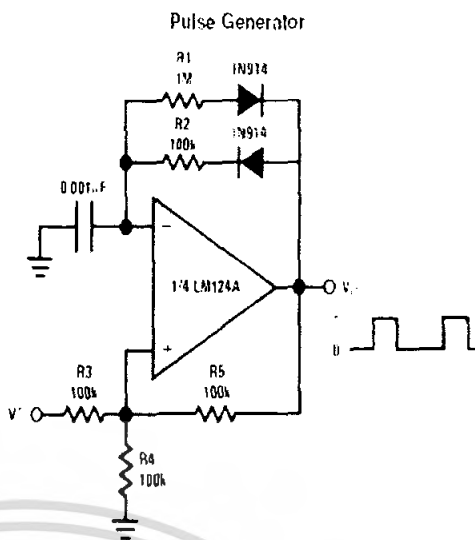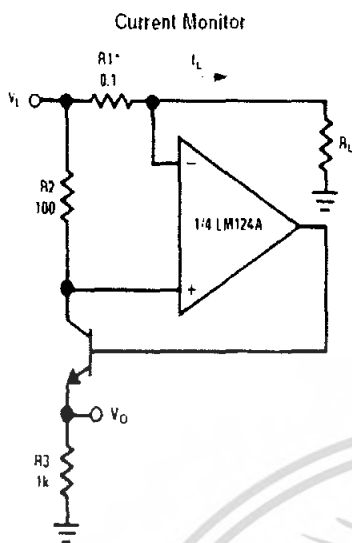

LM124/LM224/LM324/LM2902


Typical Single-Supply Applications ( $V^* = 5.0 V_{CC}$ ) (Continued)

High Compliance Current Sink

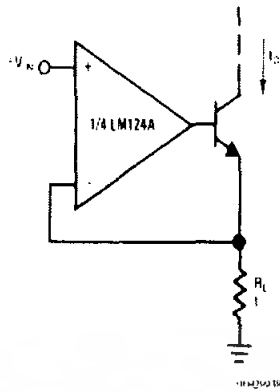


$I_S = 1 \text{ amp/volt } V_{BE}$   
 (increase  $R_E$  for  $I_S$  small)

Low Drift Peak Detector

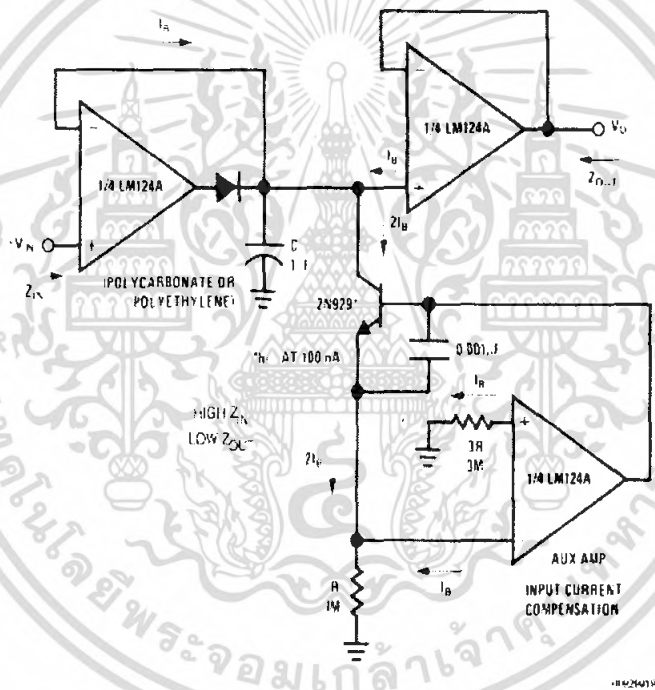


### Typical Single-Supply Applications ( $V^+ = 5.0 V_{DC}$ ) (Continued)

#### Comparator with Hysteresis

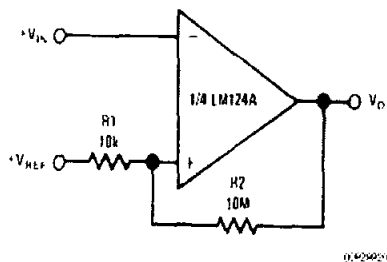


#### Ground Referencing a Differential Input Signal

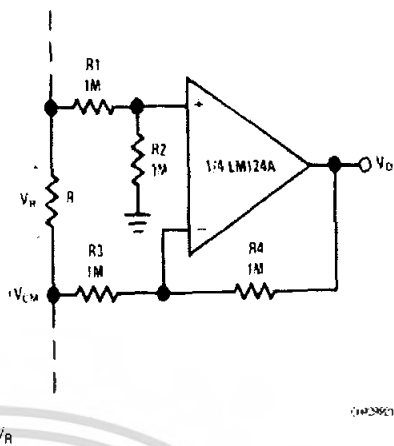


$V_{ref} = V_R$

#### Voltage Controlled Oscillator Circuit

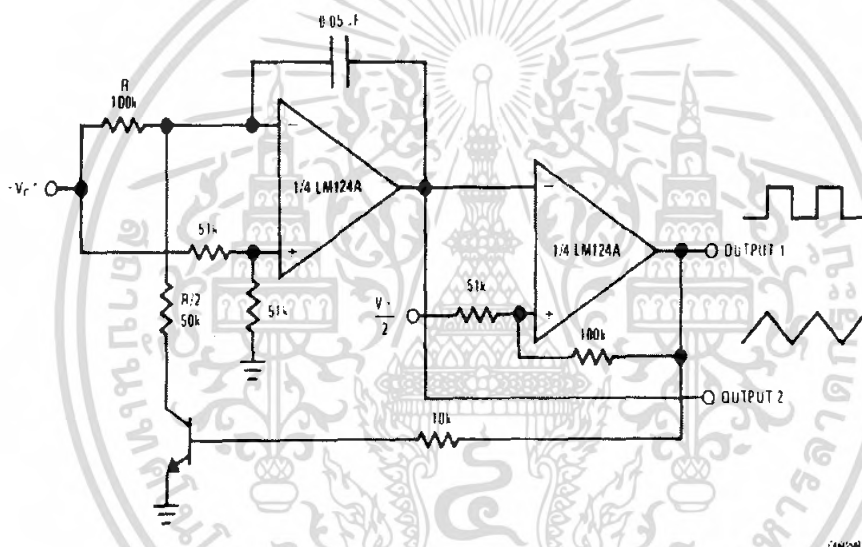

Wide control voltage range:  $0 V_{DC} \leq V_{ref} \leq 2 V^+ - 1.5 V_{DC}$

#### Photo Voltaic-Cell Amplifier

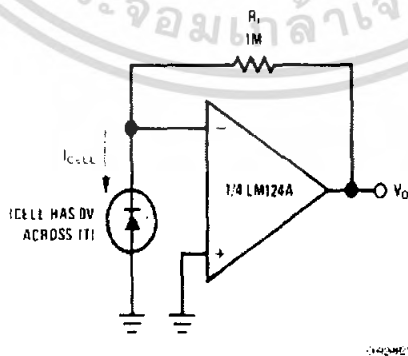


เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้เพื่อการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

LM124/LM224/LM324/LM2902


Typical Single-Supply Applications ( $V^- = 5.0 V_{DC}$ ) (Continued)

AC Coupled Inverting Amplifier

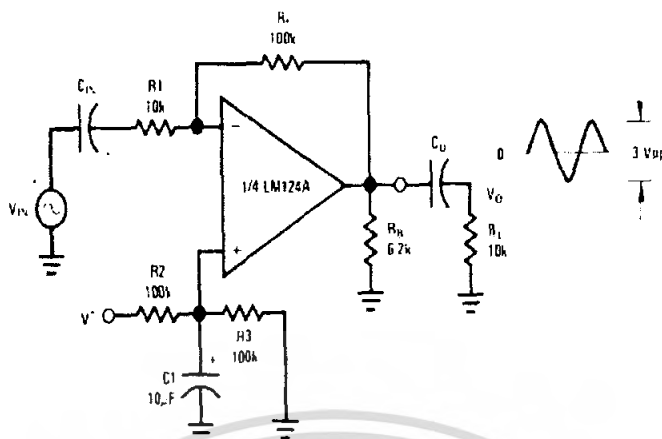

$$A_v = \frac{R_f}{R_1} \text{ (As shown } A_v = 10)$$

AC Coupled Non-Inverting Amplifier

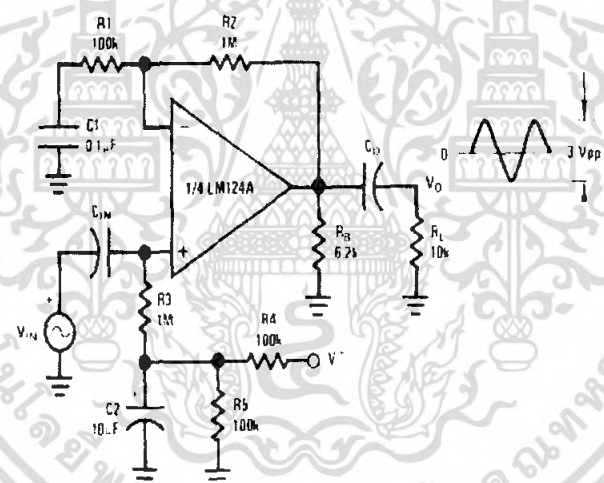


$$A_v = \frac{R_2}{R_1}$$

$$A_v = 11 \text{ (As shown)}$$

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้


Typical Single-Supply Applications (V\* = 5.0 V<sub>DC</sub>) (Continued)

DC Coupled Low-Pass RC Active Filter

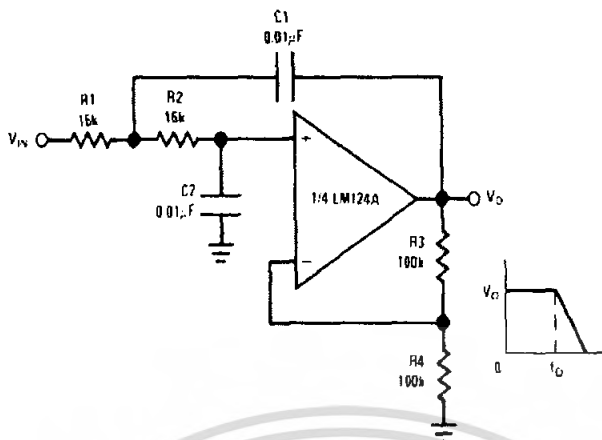

f<sub>c</sub> = 1 kHz  
Q = 1  
A<sub>v</sub> = 2

High Input Z. DC Differential Amplifier

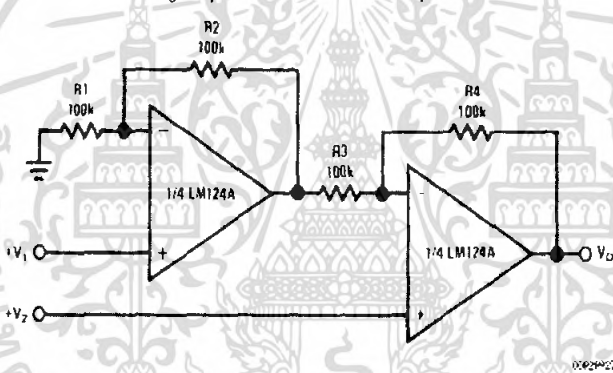


For  $\frac{R1}{R2} = \frac{R4}{R3}$  (CMRR depends on this resistor ratio match)  
 $V_O = 1 + \frac{R4}{R3} (V_2 - V_1)$   
 As shown  $V_O = 2(V_2 - V_1)$

LM124/LM224/LM324/LM2902


Typical Single-Supply Applications ( $V^+ = 5.0 V_{DC}$ ) (Continued)

High Input Z Adjustable-Gain DC Instrumentation Amplifier

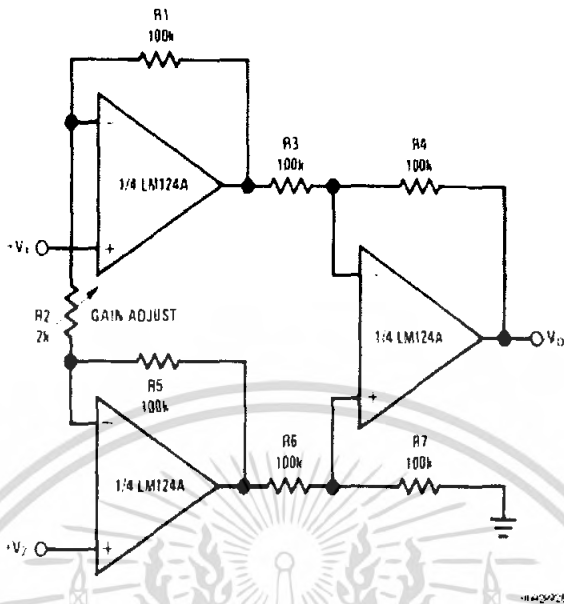


If  $R_1 = R_5$  &  $R_3 = R_4 = R_6 = R_7$  (CMRR depends on match)  
 $V_O = 1 + \frac{2R_1}{R_2} (V_2 - V_1)$   
 As shown  $V_O = 101 (V_2 - V_1)$

Using Symmetrical Amplifiers to Reduce Input Current (General Concept)

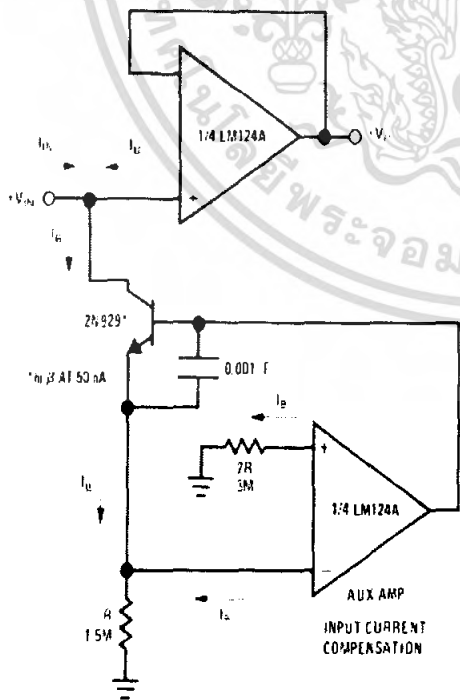


Bridge Current Amplifier

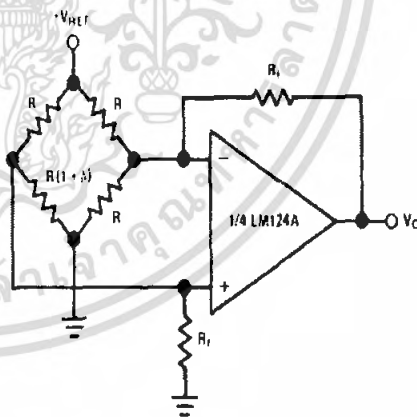

For  $\delta \ll 1$  and  $R_f \gg R$   
 $V_O = V_{REF} \left( \frac{6}{2} \right) \frac{R_f}{R}$

## Typical Single-Supply Applications ( $V^* = 5.0 V_{DC}$ ) (Continued)

### Bandpass Active Filter

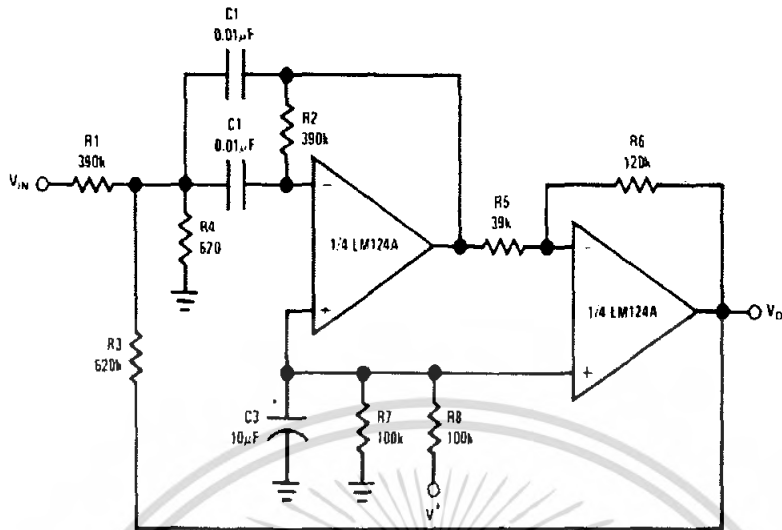



$f_0 = 1 \text{ kHz}$   
 $Q = 25$

LM124-01



LM124/LM224/LM324/LM2902

LM124/LM224/LM324/LM2902

Physical Dimensions inches (millimeters) unless otherwise noted

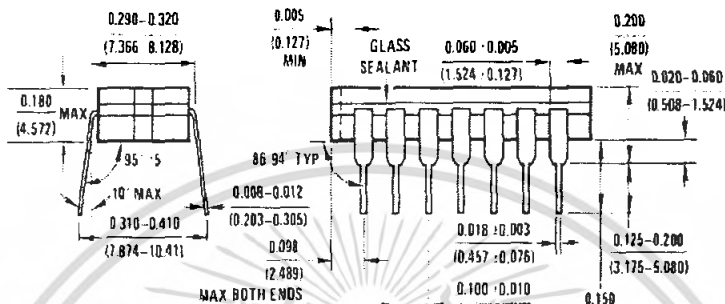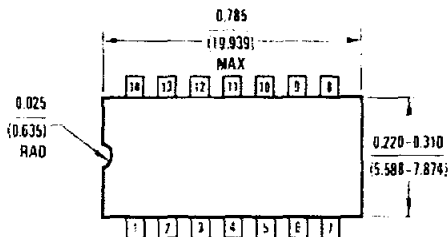


Ceramic Dual-In-Line Package (J)  
 Order Number JL124ABC, JL124BCA, JL124ASCA, JL124SCA, LM124J,  
 LM124AJ, LM124AJ/883, LM124J/883, LM224J, LM224AJ or LM324J  
 NS Package Number J14A

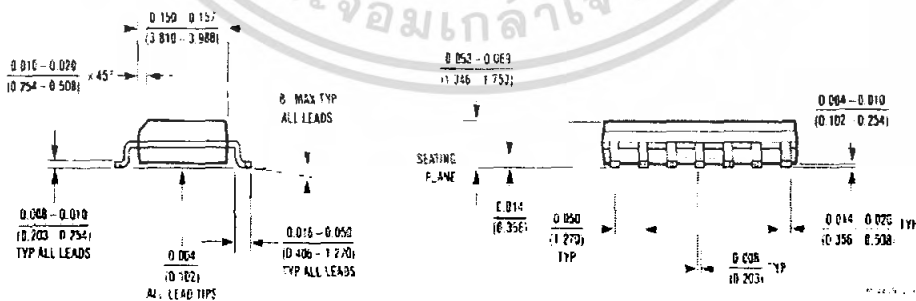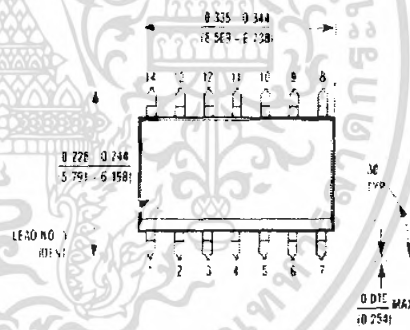


MX S.O. Package (M)  
 Order Number LM324M, LM324MX, LM324AM, LM324AMX, LM2902M or LM2902MX  
 NS Package Number M14A

Physical Dimensions inches (millimeters) unless otherwise noted (Continued)

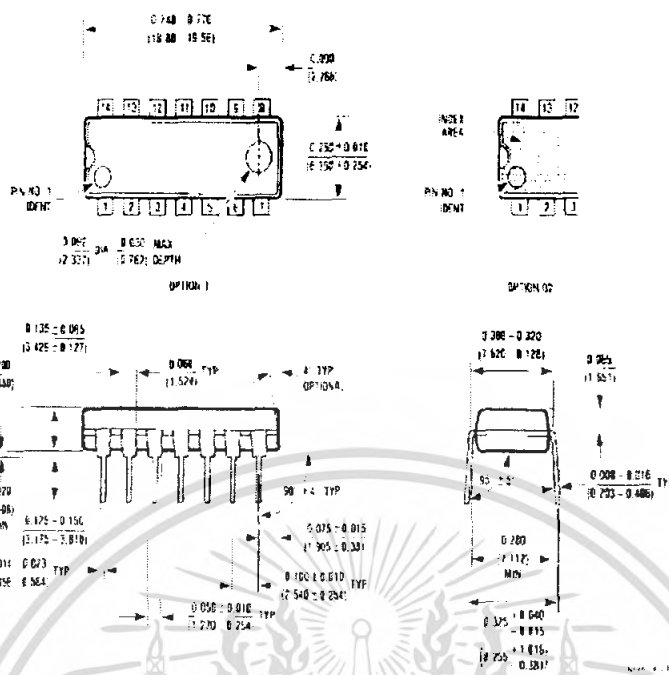


Molded Dual-In-Line Package (N)  
Order Number LM324N, LM324AN or LM2902N  
NS Package Number N14A

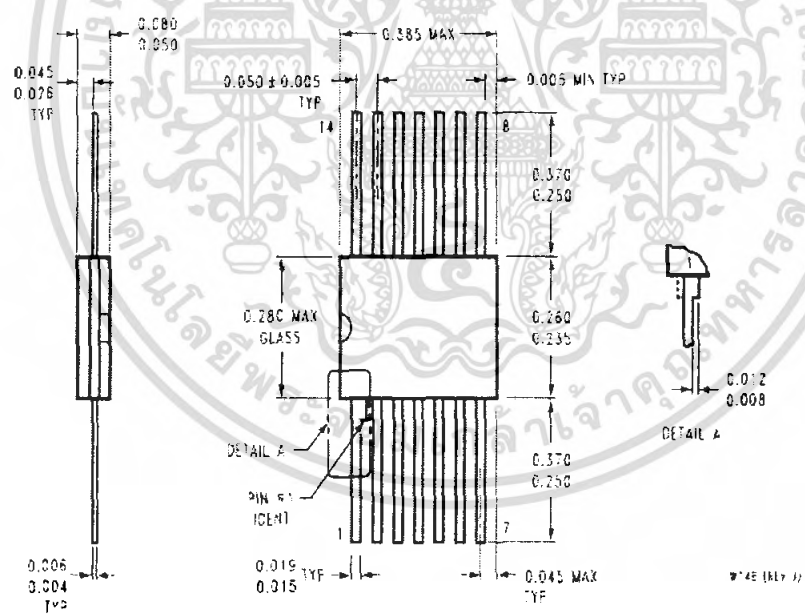

Ceramic Flatpak Package  
Order Number JL124ABDA, JL124ABZA, JL124ASDA, JL124BDA, JL124BZA,  
JL124SDA, LM124AW/883, LM124AWG/883, LM124W/883 or LM124WG/883  
NS Package Number W14B

**Physical Dimensions** inches (millimeters) unless otherwise noted (Continued)

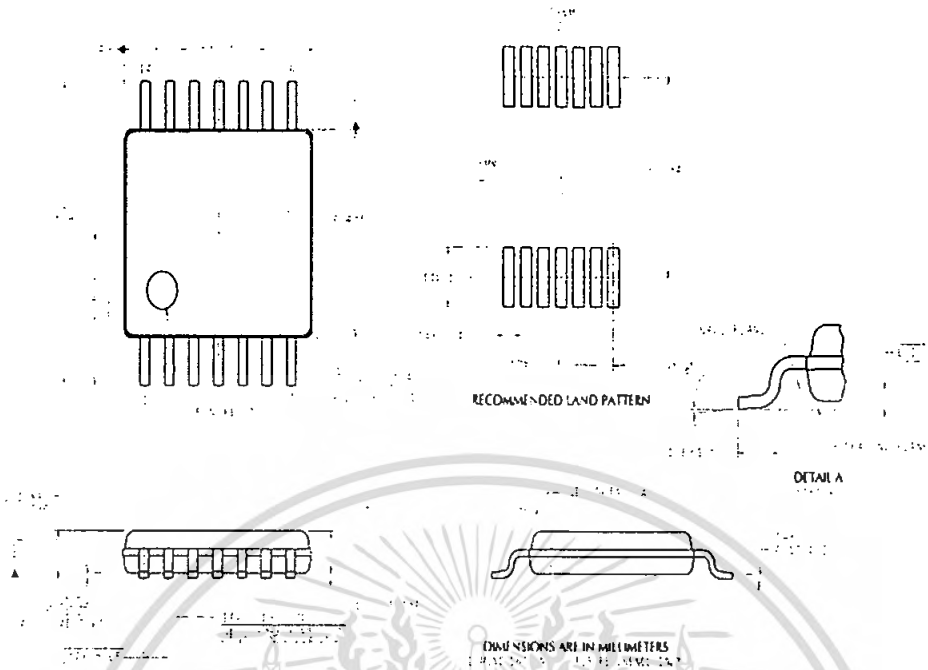

14-Pin TSSOP  
 Order Number LM324MT or LM324MTX  
 NS Package Number MTC14

MTC14 Rev D


**LIFE SUPPORT POLICY**

NATIONAL'S PRODUCTS ARE NOT AUTHORIZED FOR USE AS CRITICAL COMPONENTS IN LIFE SUPPORT DEVICES OR SYSTEMS WITHOUT THE EXPRESS WRITTEN APPROVAL OF THE PRESIDENT AND GENERAL COUNSEL OF NATIONAL SEMICONDUCTOR CORPORATION. As used herein:

1. Life support devices or systems are devices or systems which, (a) are intended for surgical implant into the body, or (b) support or sustain life, and whose failure to perform when properly used in accordance with instructions for use provided in the labeling, can be reasonably expected to result in a significant injury to the user.
2. A critical component is any component of a life support device or system whose failure to perform can be reasonably expected to cause the failure of the life support device or system, or to affect its safety or effectiveness.

**BANNED SUBSTANCE COMPLIANCE**

National Semiconductor certifies that the products and packing materials meet the provisions of the Customer Products Stewardship Specification (CSP-9-111C2) and the Banned Substances and Materials of Interest Specification (CSP-9-111S2) and contain no "Banned Substances" as defined in CSP-9-111S2.

 National Semiconductor Americas Customer Support Center Email: <a href="mailto:nsc_feedback@nsc.com">nsc_feedback@nsc.com</a> Tel: 1-990-272-6050 <a href="http://www.national.com">www.national.com</a>	National Semiconductor Europe Customer Support Center Fax: +49 (0) 180-530 85 86 Email: <a href="mailto:europa.support@nsc.com">europa.support@nsc.com</a> Deutsch Tel: +49 (0) 69 9508 6208 English Tel: +44 (0) 870 240 2171 Français Tel: +33 (0) 1 41 91 8790	National Semiconductor Asia Pacific Customer Support Center Email: <a href="mailto:ap.support@nsc.com">ap.support@nsc.com</a>	National Semiconductor Japan Customer Support Center Fax: 81-3-5539-7507 Email: <a href="mailto:jpn.feedback@nsc.com">jpn.feedback@nsc.com</a> Tel: 81-3-5539-7560
--	---	---	--

National does not assume any responsibility for use of any circuit described in this circuit patent licenses are implied and National reserves the right of any time without notice to change solid circuitry and specifications.

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนลิขสิทธิ์สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้ทำซ้ำหรือเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาต  
 ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้