

สำนักหอสมุดกลาง พระจอมเกล้าลาดกระบัง



ปัญหาพิเศษ

เรื่อง

เทคนิคการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ในโรงงานอุตสาหกรรม

267.  
2/6/97  
เลขหมู่..... 2532  
เลขทะเบียน.....  
วันเดือนปี.....

นางสาวปิยมาศ ใจวัฒน์  
นายมนตรี ประนาพรศิริ  
นายสมชัย ภัทรกิจดำรงกุล

612531066

267/2/6/97 สำนักหอสมุดกลาง พระจอมเกล้าลาดกระบัง

ปัญหาพิเศษนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

ภาควิชาสถิติประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์

เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ปีการศึกษา 2532

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

## บทคัดย่อ

ชื่อเรื่อง เทคนิคการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ในโรงงานอุตสาหกรรม

โดย 1. นางสาวปิยมาศ โจ้วมณี

2. นายมนตรี ประพาฬรัศมี

3. นายสมชัย ภัทรกิจดำรงกุล

ชื่อปริญญา วิทยาศาสตรบัณฑิต(สถิติประยุกต์)

อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์วีรศักดิ์ สุรพันธ์

กรรมการสอบปัญหาพิเศษ 1. อาจารย์วีรศักดิ์ สุรพันธ์

2. อาจารย์ชูใจ คูหารัตนไชย

3. อาจารย์น้อมจิต กิตติโชตินานิชย์

การศึกษาครั้งนี้ ได้เสนอหลักการใช้แผนภูมิควบคุมคุณภาพ ซึ่งเป็นเทคนิคอันหนึ่งในการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ในโรงงานอุตสาหกรรม โดยใช้ข้อมูลการผลิตจริงรวมของบริษัทเอทีแอนด์ที ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ไทย) จำกัด การสร้างแผนภูมิสำหรับอัตราส่วนของเสีย (p-Chart) ของข้อมูลที่ได้จากการตรวจสอบในแต่ละขั้นตอน พบว่ามีข้อมูลบางค่าตกอยู่นอกเส้นพิกัดที่คำนวณได้ และข้อมูลต่าง ๆ เหล่านี้พบว่ามีสาเหตุเนื่องมาจากข้อบกพร่องในกระบวนการผลิต ได้แก่ การทำงานผิดพลาดของเครื่องจักร ความประมาทเปลือเรอของพนักงานควบคุมเครื่องจักรและพนักงานตรวจสอบ และวัตถุดิบไม่ได้มาตรฐาน การสร้างแผนภูมิเพื่อใช้ในการตรวจสอบครั้งต่อไปจึงได้ตัดข้อมูลที่อยู่นอกเส้นพิกัดนี้ออกไป ประโยชน์ของแผนภูมิควบคุมคุณภาพจะพบว่า หลังการตรวจสอบครั้งนี้ ผู้ผลิตจะทำการแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ ที่พบในกระบวนการผลิต ก่อนที่จะเริ่มการผลิตครั้งต่อไป ทำให้ผลิตภัณฑ์ที่ได้จะมีคุณภาพดีขึ้นเรื่อย ๆ ตามลำดับ แผนภูมิที่สร้างอีกชนิดหนึ่งคือ แผนภูมิควบคุมสำหรับจำนวนของเสีย (np-Chart) สำหรับข้อมูลจากการตรวจสอบประเภทต่าง ๆ พบว่าข้อมูลส่วนใหญ่ตกอยู่ภายในขอบเขตควบคุม ส่วนข้อมูลที่ตกนอกขอบเขตก็เนื่องมาจากสาเหตุที่ตนเองเดียวกับแผนภูมิควบคุมคุณภาพอัตราส่วนของเสีย

นอกจากนี้การนำระบบกลุ่มสร้างคุณภาพงานมาใช้ในบริษัทเอทีแอนด์ทีพบว่า ก่อให้เกิดความสะดวกและความเป็นระเบียบในการทำงานมากยิ่งขึ้น ทำให้จำนวนผลิตภัณฑ์เสียลดน้อยลง ประหยัดค่าใช้จ่ายในการผลิต พนักงานมีความรับผิดชอบมากขึ้น และยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

## กิตติกรรมประกาศ

ปัญหาพิเศษนี้สำเร็จลงได้ด้วยได้รับความอนุเคราะห์จาก อาจารย์วีรศักดิ์ สุรพันธ์  
ที่กรุณาให้ข้อคิดเห็น คำแนะนำ และตรวจแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ ด้วยความเอาใจใส่เป็น  
อย่างดี ขอกราบขอบพระคุณคุณพ่อ คุณแม่ และขอขอบคุณพี่ ๆ เพื่อน ๆ น้อง ๆ ที่คอยให้  
ความช่วยเหลือและเป็นกำลังใจจนปัญหาพิเศษนี้สำเร็จลงด้วยดี

ท้ายที่สุดนี้ ขอกราบขอบพระคุณครู อาจารย์ ที่ได้ประสาทวิชาให้แก่ผู้วิจัย จน  
สามารถดำเนินการวิจัยครั้งนี้ให้สำเร็จลุล่วงไปได้

นางสาวปิยมาศ ใจวมณี

นายมนตรี ประพาศรัศมี

นายสมชัย ภักธกิจดำรงกุล

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

## สารบัญ

	หน้า
บทคัดย่อ.....	๗
กิตติกรรมประกาศ.....	๘
สารบัญ.....	๙
สารบัญตาราง.....	๑๐
สารบัญภาพ.....	๗
บทที่	
1. บทนำ	
1.1 ความหมายและคำจำกัดความ.....	1
1.2 ขั้นตอนการผลิตวงจรรวม.....	2
1.3 ประโยชน์ของการควบคุมคุณภาพ.....	5
1.4 ประวัติกลุ่มสร้างคุณภาพ (QCC) ในประเทศไทย.....	6
1.5 ความเป็นมาของปัญหาและแนวทางแก้ปัญหโดยใช่ QCC.....	6
1.6 ความสำคัญของแผนภูมิควบคุม.....	9
1.7 วัตถุประสงค์.....	9
1.8 ขอบเขตของการวิจัยและวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล.....	9
2. การศึกษาปัญหาพิเศษและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง.....	11
3. อุปกรณ์และวิธีการ.....	12
3.1 การสร้างแผนภูมิควบคุม.....	12
3.2 กลุ่มสร้างคุณภาพงาน.....	22
4. ผลการวิจัยและวิจารณ์.....	42
4.1 แผนภูมิควบคุมคุณภาพสำหรับอัตราส่วนของเสีย.....	42
4.2 แผนภูมิควบคุมคุณภาพสำหรับจำนวนของเสีย.....	46
4.3 การวิเคราะห์เครื่องมือควบคุมคุณภาพ (QCC Tools).....	52
5. สรุปผลและข้อเสนอแนะ.....	66
5.1 แผนภูมิควบคุม.....	66

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

5.2 กลุ่มสร้างคุณภาพ.....	66
5.3 ข้อเสนอแนะ.....	66
บรรณานุกรม.....	68
ภาคผนวก.....	69
ก. ตัวอย่างการทำกิจกรรมกลุ่ม QCC.....	70
ข. แบบฟอร์มชุดปฏิบัติกิจกรรม QCC.....	101
ประวัตินักศึกษา.....	125



เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

**สารบัญตาราง**

ตารางที่	หน้า
1. ขอบเขตควบคุมคุณภาพสำหรับ p-Chart แยกในแต่ละประเภทข้อมูลที่เก็บ	41
2. สาเหตุที่ทำให้สินค้าตกนอกขอบเขตควบคุมสำหรับ MACHINE TEST.	43
3. ขอบเขตควบคุมคุณภาพสำหรับ p-Chart ภายหลังการปรับค่าผลิตภัณฑ์ที่ตกนอกขอบเขตแล้ว.....	45
4. ขอบเขตควบคุมคุณภาพสำหรับ np-Chart แยกในแต่ละประเภทข้อมูลที่เก็บ	46
5. สาเหตุที่ทำให้สินค้าตกนอกขอบเขตควบคุมสำหรับ BURN-IN TEST.	50
6. ขอบเขตควบคุมคุณภาพสำหรับ np-Chart ภายหลังการปรับค่าผลิตภัณฑ์ที่ตกนอกขอบเขตแล้ว.....	50



เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

## สารบัญภาพ

รูปที่		หน้า
1.	แผนภูมิควบคุมคุณภาพสำหรับอัตราส่วนของเสียในการตรวจสอบ MACHINE TEST สำหรับเดือนพฤศจิกายน 2532.....	42
2.	แผนภูมิควบคุมคุณภาพสำหรับอัตราส่วนของเสียในการตรวจสอบ MAN TEST สำหรับเดือนพฤศจิกายน 2532.....	44
3.	แผนภูมิควบคุมคุณภาพสำหรับอัตราส่วนของเสียในการตรวจสอบ ASSEMBLY TEST สำหรับเดือนพฤศจิกายน 2532.....	47
4.	แผนภูมิควบคุมคุณภาพสำหรับอัตราส่วนของเสียในการตรวจสอบ SAMPLINE BY QA. TEST สำหรับเดือนพฤศจิกายน 2532.....	48
5.	แผนภูมิควบคุมคุณภาพสำหรับอัตราส่วนของเสียในการตรวจสอบ BURN-IN TEST สำหรับเดือนพฤศจิกายน 2532.....	49

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

# บทที่ 1

## บทนำ

### 1.1 ความหมายและคำจำกัดความ

**คุณภาพ (QUALITY)** หมายถึง ลักษณะของผลิตภัณฑ์หรือบริการนั้น ๆ ที่เหมาะสมต่อการใช้งาน รวมทั้งการออกแบบให้จูงใจประชาชนผู้ใช้

**การควบคุมคุณภาพ (QUALITY CONTROL)** หมายถึง การบริหารงานในด้านการควบคุมวัตถุดิบ และควบคุมการผลิต เพื่อให้ได้คุณภาพของผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ รวมทั้งคอยติดตามแก้ไขไม่ให้ผลิตภัณฑ์ที่สำเร็จออกมามีข้อบกพร่องและเสียหาย

**การควบคุมคุณภาพเชิงสถิติ (STATISTICAL QUALITY CONTROL หรือ S.Q.C)** หมายถึง การนำหลักและวิธีการทางสถิติต่าง ๆ อันได้แก่ การเก็บรวบรวมข้อมูล (COLLECTION OF DATA), การวิเคราะห์ข้อมูล (DATA ANALYSIS), การเปรียบเทียบ และนำเสนอข้อมูล มาใช้เพื่อแก้ปัญหาต่าง ๆ ในระบบการผลิต

**กลุ่มสร้างคุณภาพ (QUALITY CONTROL CIRCLE หรือ QCC)** หมายถึง พนักงานกลุ่มเล็ก ๆ ประมาณ 3-10 คน ซึ่งสังกัดในหน่วยงานเดียวกัน แผนกใดแผนกหนึ่ง ร่วมกันทำกิจกรรมปรับปรุงและพัฒนางานของแผนกนั้น ด้วยความสมัครใจ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์ และเพิ่มทุนประสิทธิภาพในการทำงาน

**วงจรรวม (INTEGRATED CIRCUIT หรือ I.C.)** หมายถึง วงจรที่สมบูรณ์แบบซึ่งได้ย่อส่วนให้เล็กลงโดยใช้เทคโนโลยีของแผ่นฟิล์มบาง ๆ (THIN FILM) และเทคโนโลยีทางเซมิคอนดักเตอร์ (SEMICONDUCTOR) สร้างขึ้นส่วนประกอบต่าง ๆ และบรรจุลงในตัวถังอันเดียวกัน

**PDIP (PLASTIC DUAL INLINE PACKAGE)** หมายถึง ไอซีที่มีตัวถังเป็นพลาสติก

**OPTO (OPTO ISOLATOR)** หมายถึง สารกึ่งตัวนำที่ใช้เป็นอุปกรณ์เชื่อมต่อในวงจรโดยใช้แสง

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

**BIPOLAR** หมายถึง สารกึ่งตัวนำ ซึ่งทำงานได้ด้วยกระแสทั้งสองประเภท คือ  
ลบและบวก

**MOS (METAL OXIDE SEMICONDUCTOR)** หมายถึง สารกึ่งตัวนำที่ประกอบด้วย  
METAL, OXIDE และ SEMICONDUCTOR ทำงานได้ด้วยการป้อนกระแสมาควบคุมให้ MOS  
ทำงาน

**LINEAR BIPOLAR** หมายถึง สารกึ่งตัวนำซึ่งทำงานได้ด้วยกระแสทั้งสองประเภท  
คือ ลบและบวก ในลักษณะเชิงเส้น

**SCR (SILICON CONTROL RECTIFIER)** หมายถึง สารกึ่งตัวนำที่ทำงานด้วย  
การให้กระแสมาเลี้ยงไว้ และทำให้ SCR สามารถทำงานได้ตลอด ถึงแม้จะไม่มีกระแสมา  
เลี้ยงอยู่ก็ตาม

**ASSEMBLY TEST** หมายถึง การตรวจสอบความแข็งแรงของผลิตภัณฑ์ ว่าวัตถุดิบ  
ที่ใช้ประกอบกันแน่นหรือไม่

**MACHINE TEST** หมายถึง การตรวจสอบผลิตภัณฑ์ด้วยเครื่องจักร เพื่อคัดแยก  
ผลิตภัณฑ์ดีและเสียออกจากกัน

**SAMPLING BY QUALITY ASSURANCE (QA.)** หมายถึง การสุ่มตัวอย่าง  
ผลิตภัณฑ์ไปตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่แผนกควบคุมคุณภาพ

**BURN-IN TEST** หมายถึง การตรวจสอบความทนทานต่อกระแสไฟฟ้าของผลิตภัณฑ์  
โดยการนำวงจรรวมไปผ่านกระแสไฟฟ้าประมาณ 9-12 ชั่วโมง

**MAN TEST** หมายถึง การตรวจสอบลักษณะภายนอกของผลิตภัณฑ์ โดยการให้  
พนักงานตรวจสอบลักษณะต่าง ๆ เช่น ตัวอักษรที่พิมพ์บนตัว I.C. , ลักษณะขาที่งอไว้ เป็นต้น

## 1.2 ขั้นตอนการผลิตวงจรรวม

การผลิตวงจรรวมเริ่มจากวัตถุดิบคือ WAFER ซึ่งมีลักษณะเป็นแผ่นกลม ภายในประกอบ  
ด้วย DIE จำนวนมาก ดังรูปที่ 1 โดยใน WAFER แต่ละรุ่นจะมีจำนวน DIE ไม่เท่ากัน แล้ว  
แต่ขนาดของ DIE โดยการเก็บรักษาแผ่น WAFER นี้ จะต้องเก็บรักษาไว้ในอุณหภูมิ  
20-25 °C และความชื้น 45-60 %

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการผลิตคือ วงจรรวม สามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่  
คือ

1. PDIP (PLASTIC DUAL INLINE PACKAGE) มีลีดำ นิยมใช้กันทั่วไปตาม  
ท้องตลาด

2. OPTO (OPTO ISOLATOR) มีลีขาว เป็นวงจรรวมที่ไวต่อกระแส  
หรือแบ่งเป็น 5 ประเภท คือ

1. BIPOLAR
2. MOS (METAL OXIDE SEMICONDUCTOR)
3. LINEAR BIPOLAR
4. OPTO (OPTO ISOLATOR)
5. SCR (SILICON CONTROL RECTIFIER)

- การผลิตจะเริ่มจากห้อง IQA ทำการเบิก WAFER จาก STORE มาทำการ  
ตรวจสอบโดยการสุ่มตัวอย่างเดียว ใช้ค่า AQL .25 เป็นเกณฑ์ในการตรวจสอบว่า จะยอมรับ  
หรือปฏิเสธ WAFER รุ่นนั้น รุ่นที่ปฏิเสธจะถูกส่งกลับไปยังโรงงานผลิต ส่วนรุ่นที่ยอมรับจะ  
ส่งไปยังห้อง DIE BANK เพื่อพิมพ์ใบ RUN CARD แนบไปกับงานแต่ละชิ้น เป็นใบบันทึก  
จำนวนของเสียในการตรวจสอบของแต่ละฝ่าย จากนั้นจะส่ง WAFER ไปยังห้อง BOND

- ห้อง BOND จะนำ WAFER ไปชิงใส่ FRAME เพื่อนำเข้าเครื่อง DISCO SAW  
ทำการตัดแผ่น WAFER ออกเป็นชิ้นเล็ก ๆ เรียกว่า DIE แต่ DIE ที่ได้จะยังไม่ขาดออกจาก  
กัน โดยการทำงานของเครื่อง DISCO SAW นี้จะควบคุมด้วยเครื่อง COMPUTER เนื่อง  
จาก DIE ที่นำไปประกอบเป็นวงจรรวมนั้นมีขนาดไม่เท่ากัน แล้วแต่เบอร์ของวงจร  
โปรแกรมที่ใช้ควบคุมการตัดจึงแตกต่างกันออกไป

- จากนั้นจะนำแผ่น WAFER ที่ถูกตัดแล้วไปยังเครื่อง DIE ATTRACK เพื่อทำ  
การตัด DIE ให้แยกจากกันโดยเด็ดขาด และนำชิ้น DIE ที่ได้มาประกอบใส่ FRAME ซึ่ง  
ประกอบด้วย STRIP 10 ตัว โดยใช้ EPOXY เป็นตัวเชื่อมให้ DIE ติดกับ STRIP จากนั้น  
จะนำ FRAME ไปบรรจุลงในที่เก็บ ซึ่งเรียกว่า MAGAZINE เพื่อเตรียมส่งไปยังฝ่ายต่อไป

- หลังจากผ่านเครื่อง DIE ATTRACK แล้ว จะนำ MAGAZINE ไปยังเครื่อง  
L/M เพื่อทำการอบให้กาวแห้งและชิ้นงานติดกันแน่น โดยการอบจะทำในตู้ CURE สำหรับ

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้คัดลอกเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ระยะเวลาที่ใช้ในการอบจะกำหนดโดยวิศวกร · ซึ่งจะแตกต่างกันไปตามขนาดของวงจรรวม

- หลังจากนั้นจะถูกนำไปยังเครื่อง AUTOMATIC WIRE BONDER เพื่อทำการขึงลวดทอง 99.99% เชื่อมต่อระหว่างตัว DIE กับขางจรรยาที่จะต่อออกมาภายนอก โดยจะต้องนำเส้นทองมาผ่านอุณหภูมิ 20 °C ก่อน เพื่อให้ทองเหลวตัวก่อนจึงจะสามารถเชื่อมได้ เมื่อถึงขั้นตอนนี้ก็ถือว่าเป็นขั้นตอนสุดท้ายของการ BOND แล้ว จะมีการตรวจสอบโดยพนักงานควบคุมคุณภาพมาทำการสุ่มผลิตภัณฑ์ไปตรวจสอบโดยใช้แผนการสุ่มตัวอย่างเดี่ยว ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ ASSEMBLY TEST โดยจะตรวจสอบความแน่นหนาของลวดทอง และตัว DIE โดยจะมีเครื่องจักรทำการดึงลวดทองด้วยแรงที่กำหนดไว้ และมีเครื่องดันตัว DIE ว่าหลุดออกจาก STRIP หรือไม่

นอกจากนี้ในแต่ละขั้นตอนจะมีการป้อนข้อมูลเข้าเครื่องคอมพิวเตอร์ว่า ขณะนั้นงานชุดนี้อยู่ที่จุดไหน เพื่อสะดวกในการติดตามชิ้นงาน

- หลังจากผ่านการตรวจสอบแล้วชิ้นงานที่ไม่บกพร่องจะถูกนำไปยังห้อง ASSEMBLY PART 2 โดยจะถูกนำไปเข้าเครื่อง MOLD เพื่อทำการฉีดพลาสติกสีดำเรียกว่า COMBOUND ซึ่งมีลักษณะเป็นรูปทรงกระบอกสูงประมาณ 2 นิ้วเคลือบตัว DIE โดยจะต้องนำ COMBOUND นี้ไปอุ่นให้เหลวก่อน

- จากนั้นจะนำชิ้นงานไปเจาะส่วนที่เชื่อมระหว่างขางจรรยาออกจากกัน โดยเครื่อง DEFLASH

- ต่อไปจะส่งไปยังเครื่อง TRIM/FORM เพื่อตัดแยกจรรยาที่ติดกันอยู่ใน FRAME และทำการรองขางจรรยาให้อยู่ในลักษณะที่พร้อมจะใช้งาน

- ขั้นต่อไปจะชุบขางจรรยาด้วยตะกั่วโดยเครื่อง TEND SOLDER CODE ซึ่งเมื่อถึงขั้นตอนนี้ก็จะได้อวงจรรวมที่สามารถนำไปใช้งานได้แล้ว

- จากนั้นจะพิมพ์เบอร์ของวงจรรวมลงที่ตัวถังของวงจรรวมด้วยเครื่อง MARK และอบด้วยเครื่องอบซึ่งใช้ UV CUVE เพื่อให้เบอร์ที่พิมพ์แห้ง ซึ่งเป็นขั้นตอนสุดท้ายของห้องนี้

- ต่อไปจะส่งผลิตภัณฑ์ไปยังห้องตรวจสอบ (MACHINE TEST) โดยจะใช้เครื่องจักรซึ่งมีเครื่องคอมพิวเตอร์เป็นตัวควบคุมเป็นตัวตรวจสอบ โดยเครื่องตรวจสอบแบ่งเป็น

- เครื่อง LTX ใช้ทดสอบ LINEAR BIPOLAR , LINEAR CMOS

- เครื่อง MCC ใช้ทดสอบ BIPOLAR

- เครื่อง SENTRY ใช้ทดสอบ MOS , MICROPROCESSOR

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้คัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

- จากนั้นพนักงานควบคุมคุณภาพ จะทำการส่งงานไปตรวจสอบอีกครั้ง (SAMPLING BY QUALITY ASSURANCE (QA)) โดยการสุ่มตัวอย่างเดี่ยว ถ้าพบของเสีย จะปฏิเสธผลิตภัณฑ์รุ่นนั้นทั้งรุ่น เนื่องจากถือว่าผ่านการตรวจสอบด้วยเครื่องจักรมาครั้งหนึ่งแล้ว

- จากนั้นจะนำไปทดสอบในห้อง BURN IN (BURN-IN TEST) โดยการผ่าน กระแสไฟฟ้าเข้าไปประมาณ 9-12 ชั่วโมงแล้วแต่วิศวกรจะเป็นผู้กำหนด ในส่วนนี้เป็นการ ตรวจสอบเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นให้แก่ลูกค้า โดยจะทำให้ทางบริษัทสามารถกำหนด อายุการใช้งานที่แน่นอนของวงจรได้

- จากนั้นจะมีการทดสอบลักษณะภายนอก (MAN TEST) โดยจะมีพนักงานตรวจสอบ ลักษณะของตัวถัง ตัวอักษรที่พิมพ์ ลักษณะของขา ฯลฯ

จะเห็นว่าบริษัทได้นำเอาเทคนิคการสุ่มตัวอย่างเพื่อการยอมรับมาใช้ ซึ่งเทคนิค เหล่านี้มักกระทำหลังจากผลิตภัณฑ์สำเร็จแล้ว แต่บางครั้งจะพบว่าปัญหาในระบบการผลิตนั้น อาจเกิดขึ้นในระหว่างที่ผลิตได้ เช่น วัตถุดิบไม่ได้มาตรฐาน เครื่องจักรมีการเสื่อมสภาพ ฯลฯ ดังนั้นการควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์อีกขึ้นตอนหนึ่ง มักจะกระทำระหว่างการผลิตโดยใช้เทคนิคการสร้างแผนภูมิควบคุมคุณภาพเป็นเครื่องมือช่วย

### 1.3 ประโยชน์ของการควบคุมคุณภาพ

1. ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตได้มีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ ทำให้ได้รับความไว้วางใจ จากผู้บริโภค และทำให้ชื่อเสียงของบริษัทดีขึ้น
2. ลดต้นทุนการผลิต รวมทั้งลดค่าใช้จ่ายในการทำลายผลิตภัณฑ์ และค่าใช้จ่าย ในการคัดเลือกผลิตภัณฑ์ดีหรือเสียออกจากกัน ทำให้ราคาสินค้าถูกลง
3. ทำให้ขายสินค้าได้ตามราคาที่กำหนดไว้ โดยสามารถกำหนดราคาสินค้าแบ่ง ตามระดับคุณภาพของผลิตภัณฑ์ได้ เช่น สินค้าเกรด A เป็นสินค้าที่มีคุณภาพสูงสุด ก็จะมีราคา แพงสุด สินค้าเกรด B ซึ่งมีคุณภาพรองลงมาก็จะมีราคาต่ำกว่าเกรด A ส่วนสินค้าเกรด C ซึ่งคุณภาพต่ำที่สุด ก็จะมีราคาถูกที่สุด เป็นต้น

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

#### 1.4 ประวัติกลุ่มสร้างคุณภาพ (QCC) ในประเทศไทย

QCC ในประเทศไทยได้เริ่มขึ้นเมื่อประมาณปี 2518 โดยบริษัทแรกที่นำเข้ามาจากประเทศญี่ปุ่น คือ บริษัทไทยบริดจสโตน และบริษัทต่อมาคือ บริษัทอีโนอุตสาหกรรม QCC ในสองบริษัทนี้ได้ประสบความสำเร็จ และได้ทำต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน นอกจากนี้ยังได้นำผลงานไปเสนอที่ประเทศญี่ปุ่น และเป็นที่ยอมรับในประเทศญี่ปุ่นด้วย มีการตีพิมพ์ผลงานลงในวารสารของประเทศญี่ปุ่น ซึ่งได้สร้างความสนใจให้กับวงการธุรกิจและห้างร้านต่าง ๆ และเป็นเครื่องมือหลักที่สำคัญในการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ ส่วนชื่อที่ใช้เรียก QCC ของแต่ละหน่วยงานก็แตกต่างกันออกไปตามแต่องค์กรนั้น ๆ จะคิดค้นขึ้น แต่โดยเนื้อหาสาระแล้วก็ยังคงยึดแบบอย่างเหมือนกับ QCC ที่เกิดขึ้นในประเทศญี่ปุ่นนั่นเอง

#### 1.5 ความเป็นมาของปัญหาและแนวทางแก้ปัญหาโดยใช้ QCC ในบริษัท เอทีแอนด์ที ไมโคร อิเลคโทรนิคส์ (ไทย) จำกัด

ในปัจจุบันมีโรงงานอุตสาหกรรมเกิดขึ้นอีกเป็นจำนวนมาก เช่น โรงงานผลิตอาหาร และผลไม้กระป๋อง โรงงานผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ โรงงานผลิตเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่ม โรงงานผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้า โรงงานผลิตเครื่องประดับและอัญมณี เป็นต้น อีกทั้งรัฐบาลยังมีนโยบายส่งเสริมให้ประเทศไทยเปลี่ยนจากประเทศเกษตรกรรม เป็นประเทศอุตสาหกรรม ซึ่งจะต้องใช้เทคโนโลยีขั้นสูง เพื่อให้ต่างประเทศยอมรับผลิตภัณฑ์ที่ผลิตได้ในประเทศ การควบคุมคุณภาพนับว่าเป็นเครื่องมือหลักที่สำคัญอันหนึ่งในระบบการผลิต มีโรงงานอุตสาหกรรมจำนวนมากที่เล็งเห็นความสำคัญของการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ และเริ่มนำระบบควบคุมคุณภาพเข้ามาใช้ โดยเฉพาะบริษัทต่างประเทศที่เข้ามาตั้งโรงงานในประเทศไทย และระบบการควบคุมคุณภาพที่นิยมใช้กันเป็นส่วนใหญ่ คือ กลุ่มสร้างคุณภาพ (QCC)

สำหรับบริษัทเอทีแอนด์ที ไมโครอิเลคโทรนิคส์ (ไทย) จำกัด เป็นโรงงานที่ทำการผลิตวงจรรวม หรือที่เรียกว่า I.C. ซึ่งเป็นโรงงานที่ใช้เทคโนโลยีระดับสูงในการผลิต เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ โดยเน้นนโยบายที่เน้นในการผลิตสินค้าที่ดี มีคุณภาพ ปราศจากของเสีย มีการส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่ทันเวลา ภายใต้อัตราที่เหมาะสม และบริการที่ดีเยี่ยม เพื่อตอบสนองต่อความพึงพอใจของลูกค้า

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้คัดลอกเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ในปี พ.ศ. 2530 บริษัทได้เริ่มมีการจัดตั้งทีมงานเพื่อพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์ เพื่อให้ได้ผลตามนโยบายของบริษัท โดยทีมงานนี้มีสมาชิกประกอบด้วยผู้อำนวยการฝ่ายต่าง ๆ ได้มีการอนุมัติให้นำโครงการ QCC เข้ามาใช้ เพื่อให้พนักงานทุกแผนกเข้ามามีส่วนร่วมในเรื่องการปรับปรุงพัฒนาคุณภาพ

หลังจากโครงการ QCC ได้ผ่านความเห็นชอบของทุกฝ่ายแล้ว ทางบริษัทก็ได้เริ่มวางรากฐานโดยมีขั้นตอนดังนี้

### ขั้นเตรียมการ

1. ทีมงานพัฒนาคุณภาพได้เชิญวิทยากรจากภายนอกมาให้ความรู้ความเข้าใจแก่พนักงานฝ่ายบริหาร และในขณะเดียวกันทางบริษัทก็ได้ส่งพนักงานไปทำการศึกษาอบรมและร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับ QCC ที่จัดขึ้นในองค์กรต่าง ๆ
2. บริษัทได้กำหนดให้มีโครงการปรับปรุงคุณภาพ (Quality Improvement Program หรือ QIP) โดยจัดให้มีเจ้าหน้าที่ประจำโครงการ (Facilitator) เป็นผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับกิจกรรมพัฒนาคุณภาพของบริษัท โดยเฉพาะโปรแกรม QCC อันเป็นโปรแกรมหลักภายใต้การบริหารของ QIT (Quality Improvement Team)

### ขั้นการฝึกอบรม

1. บริษัทได้จัดให้มีการฝึกอบรม QCC Workshop ชุดแรก เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2531
2. ฝึกอบรม QCC Workshop ชุดที่ 2 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2531
3. ฝึกอบรม QCC Workshop ชุดที่ 3 เดือนกันยายน พ.ศ. 2531
4. ฝึกอบรม QCC Workshop ชุดที่ 4 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2531

### ขั้นตอนการจัดตั้งกลุ่ม

หลังจากฝึกอบรม Workshop พนักงานได้มีการจัดตั้งกลุ่ม ดังนี้

เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2531 จัดตั้งกลุ่ม 4 กลุ่ม

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

เดือนสิงหาคม	พ.ศ. 2531	จัดตั้งกลุ่ม	7	กลุ่ม
เดือนกันยายน	พ.ศ. 2531	จัดตั้งกลุ่ม	5	กลุ่ม
เดือนพฤศจิกายน	พ.ศ. 2531	จัดตั้งกลุ่ม	7	กลุ่ม

โดยบริษัทคาดว่า จากการนำระบบ QCC มาใช้ จะทำให้เกิดผลดีดังต่อไปนี้

1. การทำงานสะดวกและเป็นระเบียบขึ้น เนื่องจากกลุ่ม QCC แต่ละกลุ่มได้มีการตั้งระเบียบข้อปฏิบัติของกลุ่มขึ้นภายหลังการแก้ปัญหาเรื่องหนึ่ง ๆ
2. ก่อให้เกิดความสามัคคี และทำให้พนักงานรู้จักทำงานเป็นทีม ยอมรับฟังเหตุผลของผู้อื่น และยอมรับมติของกลุ่ม
3. ผลิตรถยนต์ที่ผลิตได้ มีอัตราการเสียน้อยลง เพิ่มอัตราการผลิตในแต่ละวัน
4. ลดค่าใช้จ่ายในระบบการผลิต

#### ขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูล

กลุ่ม QCC จะทำการค้นหาและรวบรวมข้อมูลที่จำเป็น เพื่อแก้ปัญหาตามที่กลุ่มได้ตั้งเป้าหมายไว้ เช่น เป้าหมายของกลุ่มอาจเป็น "ต้องการลดความสูญเสียของผลิตภัณฑ์ลงให้เหลือเพียง 2% ภายในเวลา 3 เดือน" เมื่อทางกลุ่มได้รวบรวมข้อมูลแล้ว เครื่องมือที่ช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูลจะได้แก่

1. แผนภูมิควบคุมคุณภาพ
2. พาเรโตไดอะแกรม
3. แผนภูมิแกงปลา
4. ฮิสโตแกรม
5. ตารางตรวจสอบ
6. การจำแนกข้อมูล
7. ผังการกระจาย

#### ขั้นตอนการนำเสนอผลงาน

เมื่อกำลังทำกิจกรรมสำเร็จแล้ว จะมีการเลือกสมาชิกขึ้น 2-3 คน เพื่อ

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

เป็นตัวแทน ทำหน้าที่เสนอผลงานให้พนักงานในหน่วยงานได้รับทราบถึงความสำเร็จของกลุ่ม โดยใช้เวลาประมาณ 15-20 นาที

### 1.6 ความสำคัญของแผนภูมิควบคุม

จะเห็นว่า แผนภูมิควบคุมได้ถูกนำมาใช้เป็นเครื่องมืออันหนึ่งในการแก้ปัญหาของกลุ่ม QCC เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายของกลุ่มที่ตั้งไว้ ในหลักการใช้แผนภูมิควบคุมคุณภาพเพื่อศึกษาว่า ข้อมูลที่รวบรวมมาได้นั้นตกอยู่นอกขอบเขตควบคุมที่สร้างไว้หรือไม่ เพราะข้อมูลที่ตกอยู่นอกขอบเขตควบคุมเหล่านี้ จะแสดงถึงคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้คุณภาพหรือผิดปกติ และข้อมูลเหล่านี้มักจะมีสาเหตุเนื่องมาจากข้อบกพร่องในระบบการผลิต เช่น วัตถุดิบไม่ได้มาตรฐาน เครื่องจักรเสื่อมสภาพ หรือ ความไม่ชำนาญของบุคคลากร ซึ่งจะทำให้ผู้บริหารสามารถกลับไปแก้ปัญหาต่าง ๆ เหล่านี้ได้ อย่างไรก็ตาม หลักการสร้างแผนภูมิควบคุมต่าง ๆ ได้อาศัยทฤษฎีและหลักวิชาการทางด้านสถิติอยู่มาก ดังนั้นการศึกษาเพื่อทำความเข้าใจในพื้นฐานการสร้างแผนภูมิควบคุม ย่อมจะทำให้การสรุปผล และการนำแผนภูมิไปใช้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

### 1.7 วัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์ของโครงการปัญหาพิเศษในครั้งนี้ได้แก่

1. เพื่อนำเสนอหลักวิธีการสร้างแผนภูมิควบคุม เพื่อใช้ในการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ โดยใช้ข้อมูลที่รวบรวมจากบริษัท เอทีแอนด์ที ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ไทย) จำกัด เป็นตัวอย่าง
2. เพื่อศึกษาและวิเคราะห์การนำเอาระบบ QCC เข้ามาใช้ใน บริษัท เอทีแอนด์ที ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ไทย) จำกัด

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

### 1.8 ขอบเขตของการวิจัยและวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล

ในการศึกษาการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์นี้ ได้ทำการเก็บรวบรวมข้อมูลเฉพาะวงจรรวมชนิด PDIP ซึ่งมีจำนวนวัตต์กิตป์ในแต่ละรุ่นเป็น 1920 ชิ้นต่อรุ่น และข้อมูลที่ได้นี้ได้จากการเก็บข้อมูลในช่วงเวลา 10.00-11.30 น. ของการผลิตทุกวัน ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์ ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน ถึง วันที่ 30 พฤศจิกายน 2532 โดยการสุ่มตัวอย่างข้อมูลมาเพื่อเป็นตัวแทนของผลิตภัณฑ์ในแต่ละวัน และเนื่องจากบริษัทใช้ระบบการผลิตด้วยเครื่องจักร ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตได้ในแต่ละรุ่นจึงมีลักษณะใกล้เคียงกัน ดังนั้นจึงสุ่มเลือกวัตต์กิตป์รุ่นที่ส่งเข้ามาทุก ๆ 20 นาที โดยเริ่มเก็บข้อมูลชุดแรกที่วัตต์กิตป์ที่ส่งเข้ามาเมื่อเวลา 10.00 น.



เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

## บทที่ 2

### การศึกษาปัญหาพิเศษและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

วิรุฐ มาชะศิริานนท์ ศึกษา การควบคุมคุณภาพผลการตรวจวิเคราะห์ของห้องปฏิบัติการเคมีคลินิกด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์รุ่นแอค 2200/200 โดยทำการศึกษาการควบคุมคุณภาพการตรวจวิเคราะห์เลือด และสิ่งปลดปล่อยอื่น ๆ ของคนไข้ โดยแสดงระบบการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยคำนวณค่าสถิติต่าง ๆ ในการควบคุมคุณภาพผลการตรวจวิเคราะห์ เช่น Linear Regression, Pair t-test, F-test, Chi-square test, นอกจากนี้ยังได้เสนอ วิธีการสร้างแผนภูมิควบคุมความแม่นยำและวิเคราะห์ค่าความแปรปรวนสองทาง

สันติ วิลาสศักดิ์านนท์ ศึกษาการควบคุมคุณภาพเพื่อลดต้นทุนการผลิตในอุตสาหกรรมผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูป โดยได้เสนอวิธีการควบคุมคุณภาพการผลิตในโรงงานผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูปขนาดกลาง โดยการใช้ "ระบบการควบคุมคุณภาพ" พร้อมทั้งแนวทางการรายงานผลการควบคุมโดยการใช้รายงานชนิดต่าง ๆ สำหรับกรรมวิธีการผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูป โดยกระบวนการควบคุมคุณภาพแบ่งเป็น 3 ส่วนใหญ่ คือ การควบคุมคุณภาพก่อนการผลิต การควบคุมคุณภาพระหว่างการผลิต และการควบคุมคุณภาพหลังการผลิต

นิบาฮารุดิน ระเด่นอาหมัด และคณะ. การใช้เทคนิคทางสถิติ ควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์ เป็นการศึกษาการควบคุมคุณภาพทางรถยนต์ โดยใช้ข้อมูลตัวอย่างจากบริษัทไทยบริดจสโตน มาทำการสร้างแผนภูมิควบคุมค่าเฉลี่ย (X-Chart) แผนภูมิควบคุมการกระจายแบบพิสัย (R-Chart) และแผนภูมิควบคุมอัตราส่วนของเสีย (p-Chart) ซึ่งพบว่าข้อมูลส่วนใหญ่อยู่ภายในขอบเขตควบคุม

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

## บทที่ 3

### อุปกรณ์และวิธีการ

#### 3.1 การสร้างแผนภูมิควบคุม

ในการศึกษาครั้งนี้ จะพิจารณาเฉพาะแผนภูมิควบคุมสำหรับอัตราส่วนของเสีย และแผนภูมิสำหรับจำนวนของเสียเท่านั้น

##### 3.1.1 การสร้างแผนภูมิควบคุมคุณภาพอัตราส่วนของเสีย (p-Chart)

สมมติว่ากระบวนการผลิตหนึ่ง มี  $a$  เป็นจำนวนผลิตภัณฑ์เสียที่ได้จาก ตัวอย่างที่ตรวจสอบขนาด  $n$  จะได้ว่า อัตราส่วนของเสียของตัวอย่าง ( $p$ ) คำนวณได้จาก

$$p = a/n$$

เนื่องจาก  $a$  มีการแจกแจงแบบ Binomial Distribution จะได้ว่า

$$E(a) = np'$$

$$\text{Var}(a) = np'(1-p')$$

และจากอัตราส่วนของเสียของตัวอย่างจะได้

$$E(p) = E(a/n) = \frac{1}{n}E(a) = p'$$

$$\sigma_p^2 = \text{Var}(p) = \text{Var}(a/n) = \frac{1}{n^2} \text{Var}(a)$$

$$= \frac{1}{n^2} \times np'(1-p')$$

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

$$= \frac{p'(1-p')}{n}$$

เมื่อ  $p'$  คือ อัตราส่วนของเสียของประชากร

การสร้างแผนภูมิควบคุมคุณภาพอัตราส่วนของเสีย เมื่อขนาดกลุ่มย่อยเท่ากัน

หลักในการสร้างแผนภูมิ ไม่ว่าจะเป็นการใช้อัตราส่วนของเสีย หรือจำนวนของเสีย สามารถอธิบายได้ในลักษณะเดียวกันกับการแจกแจงปกติ เช่น การใช้อัตราส่วนของเสีย สามารถอธิบายได้ว่า

ประมาณ 68.3 % ของตัวอย่าง จะมีอัตราส่วนของเสียในช่วง  $p' \pm 1\sigma_p$

ประมาณ 95.5 % ของตัวอย่าง จะมีอัตราส่วนของเสียในช่วง  $p' \pm 2\sigma_p$

ประมาณ 99.7 % ของตัวอย่าง จะมีอัตราส่วนของเสียในช่วง  $p' \pm 3\sigma_p$

และขอบเขตควบคุมสำหรับอัตราส่วนของเสีย และจำนวนของเสีย นิยมใช้ช่วงเชื่อมั่นประมาณ 99.7 %

ดังนั้น ขอบเขตควบคุมคุณภาพ ของแผนภูมิควบคุมคุณภาพอัตราส่วนของเสีย (p-Chart) กำหนดได้จากสูตร

$$UCL_p = p' + 3\sigma_p = p' + 3\sqrt{\frac{p'(1-p')}{n}}$$

$$CL_p = p'$$

$$LCL_p = p' - 3\sigma_p = p' - 3\sqrt{\frac{p'(1-p')}{n}}$$

เมื่อ  $UCL_p$  คือ ขอบเขตควบคุมบน (Upper Control Limit)

$CL_p$  คือ ขอบเขตกลาง (Central Line)

$LCL_p$  คือ ขอบเขตควบคุมล่าง (Lower Control Limit)

$p'$  คือ อัตราส่วนของเสียเฉลี่ยทั้งหมดของประชากร

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ขอบเขตความควบคุมภาพอัตราส่วนของเสียข้างต้น เป็นขอบเขตความควบคุมภาพอัตราส่วนของเสียของประชากร ซึ่งในความเป็นจริงเราไม่ทราบค่าสัดส่วนของเสียของประชากร ( $P'$ ) ดังนั้น ในทางปฏิบัติจะทำการสุ่มตัวอย่างเพื่อตรวจสอบผลิตภัณฑ์ที่ผลิตได้ในแต่ละวัน หรือแต่ละเดือน โดยทำซ้ำหลายๆ วัน หรือหลายๆ เดือน แล้วคำนวณหาค่าอัตราส่วนของเสียเฉลี่ย ( $\bar{P}$ ) จากทุกครั้งที่ตรวจสอบ แล้วใช้  $\bar{P}$  ประมาณค่า  $P'$  โดย

$$\bar{P} = \frac{\sum np}{\sum n}$$


เมื่อ  $\bar{P}$  คือ อัตราส่วนของเสียเฉลี่ยทั้งหมด  
 $n$  คือ จำนวนตัวอย่างที่นำมาตรวจสอบในแต่ละกลุ่มหรือแต่ละวัน  
 $np$  คือ จำนวนของเสียที่พบในตัวอย่างที่ตรวจสอบในแต่ละกลุ่ม

ซึ่งทำให้สามารถคำนวณเส้นขอบเขตได้ใหม่ดังนี้

$$\begin{aligned} UCL_P &= \bar{P} + 3\sqrt{\frac{\bar{P}(1-\bar{P})}{n}} \\ CL_P &= \bar{P} \\ LCL_P &= \bar{P} - 3\sqrt{\frac{\bar{P}(1-\bar{P})}{n}} \end{aligned}$$

เมื่อได้ค่าขอบเขตควบคุมแล้วก็จะนำค่านี้มาสร้าง p-Chart และนำค่าอัตราส่วนของเสีย ( $P$ ) ของแต่ละกลุ่มตัวอย่างมา plot ลงบน p-Chart ดังรูป

## อัตราส่วนของเสีย

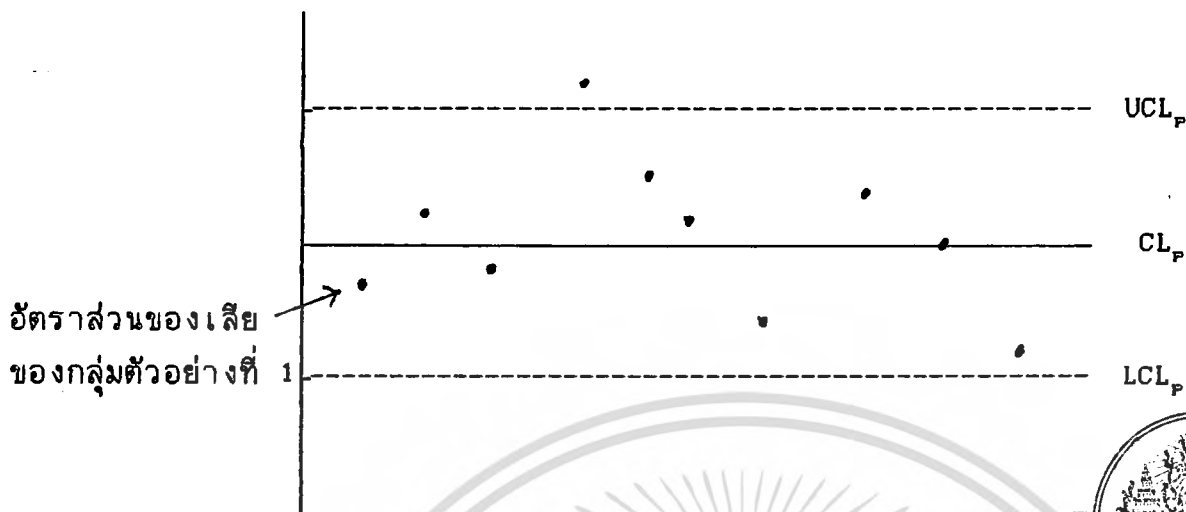

## กลุ่มตัวอย่างที่ตรวจสอบ

ถ้าข้อมูลทั้งหมดทุกกลุ่มอยู่ภายใต้ขอบเขตควบคุม คือ ไม่มีกลุ่มใดอยู่นอกเส้นขอบเขตควบคุม แสดงว่า กระบวนการผลิตคงที่ และค่า  $\bar{P}$  จะเป็นตัวประมาณค่าที่ดีของ  $P'$  ของกระบวนการผลิตนี้ได้ นั่นคือ  $P' = \bar{P}$  แต่ถ้าหากมีบางกลุ่มอยู่นอกขอบเขตควบคุม และเป็นผลมาจากสาเหตุที่ระบุได้จะต้องทำการคำนวณเส้นขอบเขตควบคุมใหม่

การคำนวณเส้นขอบเขตควบคุมใหม่

สามารถทำได้โดยการตัดข้อมูลกลุ่มที่ตกนอกขอบเขตควบคุมบนออก โดยคำนวณหาค่าอัตราส่วนของเสียเฉลี่ยใหม่ได้ดังนี้

$$\bar{P}_n = \frac{\sum np - np_d}{\sum n - n_d}$$

เมื่อ  $np_d$  คือ จำนวนของเสียในกลุ่มที่ตัดทิ้ง

$n_d$  คือ จำนวนตัวอย่างในกลุ่มที่ตัดทิ้ง

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ในการตัดข้อมูลที่อยู่นอกขอบเขตทั้งนี้จะต้องเนื่องมาจากสาเหตุที่ระบุได้ ถ้าไม่ใช่จะไม่สามารถตัดข้อมูลชุดดังกล่าวทิ้งได้ และถ้าข้อมูลอยู่นอกขอบเขตควบคุมล่างก็ถือว่าเป็นข้อมูลที่มีคุณภาพดี ไม่ต้องตัดทิ้ง ขั้นตอนต่อไปจะประมาณค่า  $P'$  ด้วย  $\bar{P}_n$  ดังนั้นจะคำนวณ UCL และ LCL ใหม่ได้จากสูตร

$$UCL_p = \bar{P}_n + 3 \sqrt{\frac{\bar{P}_n(1-\bar{P}_n)}{n}}$$

$$LCL_p = \bar{P}_n - 3 \sqrt{\frac{\bar{P}_n(1-\bar{P}_n)}{n}}$$

ซึ่งเส้นขอบเขตควบคุมใหม่ที่ได้นี้ จะนำไปใช้เป็นเส้นขอบเขตควบคุมของการเก็บข้อมูลเพื่อตรวจสอบเดือนถัดไปหรือครั้งต่อไป

**การสร้างแผนภูมิควบคุมคุณภาพอัตราส่วนของเสีย เมื่อขนาดกลุ่มย่อยไม่เท่ากัน**

กรณีขนาดตัวอย่างกลุ่มย่อยไม่เท่ากัน ปัญหาก็คือ แผนภูมิควบคุมคุณภาพอัตราส่วนของเสียที่สร้างขึ้นจะไม่เท่ากัน เพราะขอบเขตควบคุมขึ้นอยู่กับค่าขนาดของกลุ่มย่อย ซึ่งในการสร้างแผนภูมิควบคุมคุณภาพอัตราส่วนของเสียนี้ทำได้ 2 วิธี คือ

#### วิธีที่ 1

1. คำนวณหาค่าอัตราส่วนของเสียในแต่ละวัน ( $P_i$ )
2. คำนวณหาค่าเฉลี่ยของอัตราส่วนของเสียทั้งหมด ( $\bar{P}$ ) จากสูตร

$$\bar{P} = \frac{\sum nP}{\sum n}$$

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

3. คำนวหาเส้นขอบเขตควบคุมของแต่ละวัน โดย

$$UCL_i = \bar{P} + 3\sqrt{\frac{\bar{P}(1-\bar{P})}{n_i}}$$

$$LCL_i = \bar{P} - 3\sqrt{\frac{\bar{P}(1-\bar{P})}{n_i}}$$

เมื่อ  $i = 1, 2, \dots, m$

$n_i$  คือ ขนาดตัวอย่างที่ตรวจสอบที่วันที่  $i$

$m$  คือ จำนวนกลุ่มตัวอย่าง

4. ถ้ามีอัตราส่วนของเสียในแต่ละวัน ( $P_i$ ) ตัวใดตกอยู่นอกขอบเขต และเป็นสาเหตุที่ระบุได้ จะต้องทำการคำนวณหาค่า  $\bar{P}$  ใหม่ เพื่อจะใช้ประมาณค่า  $\bar{P}$  ของเดือนถัดไป โดยคำนวณจาก

$$\bar{P}_n = \frac{\sum nP_i - nP_u}{\sum n_i - n_u}$$

วิธีที่ 2

คำนวณหาขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยเฉลี่ย และหาขอบเขตควบคุมโดยใช้ขนาดกลุ่มเฉลี่ยที่คำนวณได้

$$n_{เฉลี่ย} = \frac{\sum n_i}{m}$$

เมื่อ  $n_i$  คือ ขนาดตัวอย่างของกลุ่มที่  $i$

$m$  คือ จำนวนวันหรือจำนวนกลุ่ม

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

$$UCL_p = \bar{p} + 3 \sqrt{\frac{\bar{p}(1-\bar{p})}{n_{\text{เฉลี่ย}}}}$$

$$LCL_p = \bar{p} - 3 \sqrt{\frac{\bar{p}(1-\bar{p})}{n_{\text{เฉลี่ย}}}}$$

เมื่อนำขนาดกลุ่มเฉลี่ยมาใช้จะมีโอกาสเป็นไปได้ 4 กรณี ระหว่างค่าขอบเขตควบคุมกับค่าอัตราส่วนของเสียแต่ละกลุ่ม คือ

#### กรณีที่ 1

จุดตกอยู่ในขอบเขตควบคุมของขนาดเฉลี่ย และขนาดกลุ่มของจุดนั้นน้อยกว่าค่าขนาดกลุ่มเฉลี่ย ( $n_1 < n_{\text{เฉลี่ย}}$ ) กรณีนี้ไม่ต้องคำนวณขอบเขตควบคุมใหม่ เพราะจุดตกอยู่ในขอบเขตควบคุมแน่นอน

#### กรณีที่ 2

จุดตกอยู่ในขอบเขตของขนาดเฉลี่ย แต่ขนาดของกลุ่มใหญ่กว่าขนาดของกลุ่มเฉลี่ย ( $n_1 > n_{\text{เฉลี่ย}}$ ) กรณีนี้ต้องคำนวณขอบเขตควบคุมของจุดนี้ใหม่ เพื่อพิจารณาว่าอยู่ภายใต้การควบคุมจริงหรือไม่

#### กรณีที่ 3

จุดตกอยู่นอกขอบเขตของขนาดเฉลี่ย และขนาดกลุ่มใหญ่กว่าขนาดกลุ่มเฉลี่ย ( $n_1 > n_{\text{เฉลี่ย}}$ ) กรณีนี้ไม่ต้องคำนวณขอบเขตควบคุมใหม่ เพราะจุดนี้จะตกอยู่นอกขอบเขตควบคุมแน่นอน

#### กรณีที่ 4

จุดตกอยู่นอกขอบเขตของขนาดเฉลี่ย และกลุ่มเล็กกว่าขนาดของกลุ่มเฉลี่ย ( $n_1 < n_{\text{เฉลี่ย}}$ ) กรณีนี้ต้องคำนวณขอบเขตควบคุมของจุดนี้ใหม่ เพื่อพิจารณาว่าข้อมูลจะอยู่นอกขอบเขตควบคุมหรือไม่

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

### 3.1.2 แผนภูมิควบคุมคุณภาพจำนวนของเสีย (np-Chart)

แผนภูมินี้มีลักษณะเหมือนแผนภูมิ P เมื่อเทียบกันในทางคณิตศาสตร์แล้วก็คือแผนภูมิเดียวกัน แต่ข้อจำกัดของแผนภูมิควบคุมจำนวนของเสียก็คือ ขนาดกลุ่มตัวอย่างต้องคงที่  
ขอบเขตควบคุมของแผนภูมิควบคุมคุณภาพ np คือ

$$ULC_{np} = np' + 3\sqrt{np'(1-p')}$$

$$CL_{np} = np'$$

$$LCL_{np} = np' - 3\sqrt{np'(1-p')}$$

เมื่อ  $p'$  คือ อัตราส่วนของเสียเฉลี่ยทั้งหมดของประชากร

$n$  คือ ขนาดตัวอย่าง

ขอบเขตควบคุมคุณภาพจำนวนของเสียข้างต้น เป็นขอบเขตควบคุมคุณภาพจำนวนของประชากร ซึ่งในความเป็นจริงเราไม่ทราบค่าจำนวนของเสียของประชากร ( $np'$ ) ดังนั้นในทางปฏิบัติจะทำการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ที่ผลิตได้ในแต่ละวัน หรือแต่ละเดือน แล้วคำนวณหาจำนวนเฉลี่ย ( $np$ ) ในแต่ละครั้งที่ตรวจสอบ แล้วประมาณค่า  $np'$  ด้วย  $np$  โดยคำนวณจากสูตร

$$\bar{np} = \frac{\sum np}{m}$$

เมื่อ  $np$  คือ จำนวนของเสียเฉลี่ยในตัวอย่างของแต่ละวันหรือแต่ละกลุ่ม

$m$  คือ จำนวนวันหรือจำนวนกลุ่มตัวอย่าง

ซึ่งทำให้สามารถคำนวณเส้นขอบเขตได้ใหม่ดังนี้


เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

$$UCL_{np} = np\bar{p} + 3\sqrt{np\bar{p}(1-\bar{p})}$$

$$CL_{np} = np\bar{p}$$

$$LCL_{np} = np\bar{p} - 3\sqrt{np\bar{p}(1-\bar{p})}$$

เมื่อได้ค่าขอบเขตควบคุมแล้วก็จะนำค่านี้มาสร้าง np-Chart และนำค่าจำนวนของเสีย (np) ของแต่ละกลุ่มมา plot ลงบน np-Chart ดังรูป

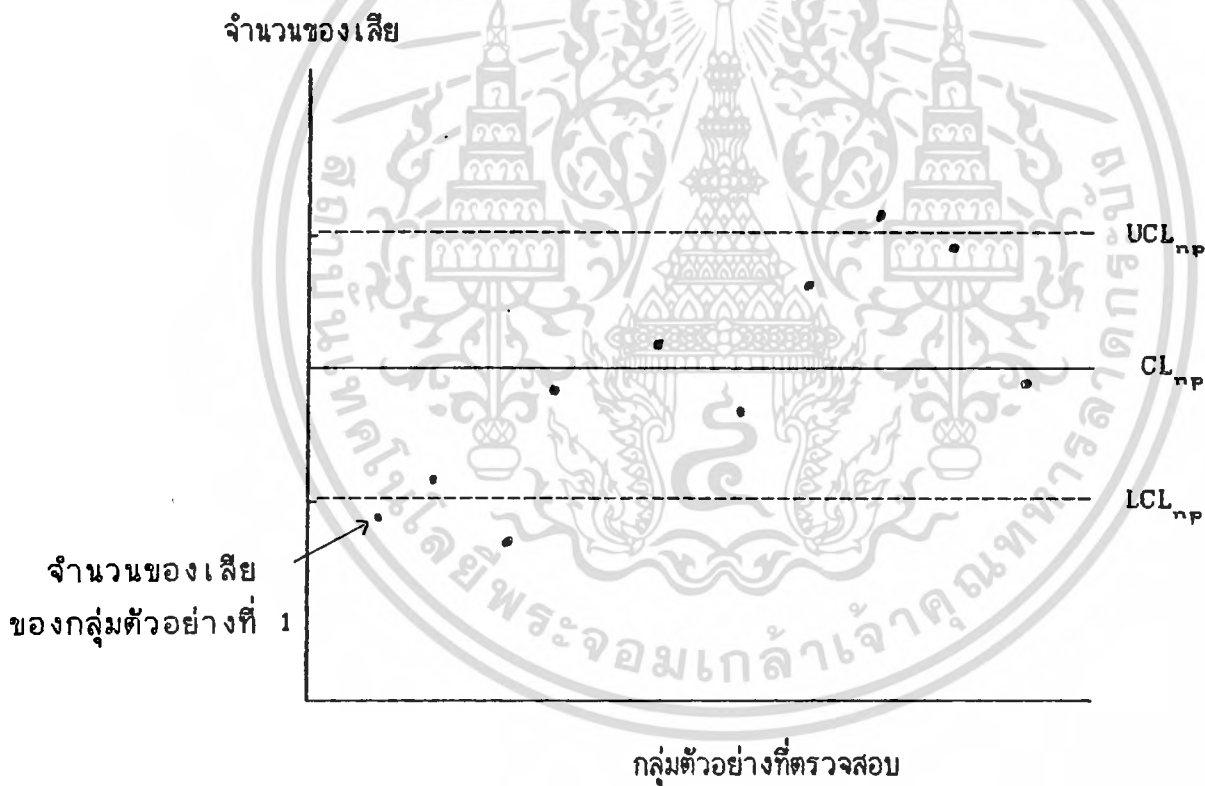

ถ้าข้อมูลทั้งหมดทุกกลุ่มอยู่ภายใต้การควบคุม คือ ไม่มีกลุ่มใดอยู่นอกเส้นขอบเขตควบคุม แสดงว่า กระบวนการผลิตคงที่ และค่า  $np\bar{p}$  สามารถใช้ประมาณค่า  $np'$  ของกระบวนการผลิตได้ นั่นคือ  $np' = np\bar{p}$  แต่ถ้าหากมีบางกลุ่มอยู่นอกขอบเขตควบคุม ซึ่งเป็นผลมาจากสาเหตุที่ระบุได้จะต้องทำการคำนวณเส้นขอบเขตควบคุมใหม่

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

## การคำนวณเส้นขอบเขตควบคุมใหม่

สามารถทำได้โดยการตัดข้อมูลกลุ่มที่ตกนอกขอบเขตควบคุมบนออก ดังสูตร

$$np_{\bar{n}} = \frac{\sum np - np_d}{m - m_d}$$

และ

$$p_{\bar{n}} = \frac{\sum np - np_d}{\sum n - n_d}$$

เมื่อ  $np_{\bar{n}}$  คือ จำนวนของเสียในกลุ่มที่ตัดทิ้ง

$m_d$  คือ จำนวนกลุ่มที่ตัดทิ้ง

$n_d$  คือ จำนวนตัวอย่างในกลุ่มที่ตัดทิ้ง

ในการตัดข้อมูลที่อยู่นอกขอบเขตทั้งนั้นจะต้องเนื่องมาจากสาเหตุที่ระบุได้ ถ้าไม่ทราบสาเหตุจะไม่สามารถตัดข้อมูลชุดดังกล่าวทิ้งได้ และถ้าข้อมูลอยู่นอกขอบเขตควบคุมล่างก็ถือว่าเป็นข้อมูลที่มีคุณภาพดี ไม่ต้องตัดทิ้ง และจะประมาณค่า  $np'$  ด้วย  $np_{\bar{n}}$  ดังนั้นจะคำนวณ UCL และ LCL ใหม่ได้จากสูตร

$$UCL_{np} = np_{\bar{n}} + 3\sqrt{np_{\bar{n}}(1-p_{\bar{n}})}$$

$$LCL_{np} = np_{\bar{n}} - 3\sqrt{np_{\bar{n}}(1-p_{\bar{n}})}$$

ซึ่งเส้นขอบเขตควบคุมใหม่ที่ได้นี้ จะนำไปใช้เป็นเส้นขอบเขตควบคุมของการเก็บข้อมูลเพื่อตรวจสอบเดือนถัดไปหรือครั้งต่อไป

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

### 3.2 กลุ่มสร้างคุณภาพงาน

#### ความหมายของกลุ่มสร้างคุณภาพงาน

QCC หรือ Quality Control Circle คือ กลุ่มคุณภาพ หรือกลุ่มสร้างงานที่เกิดจากกลุ่มพนักงานกลุ่มเล็ก ๆ ในแหล่งที่ทำงานเดียวกันหรือลักษณะงานสัมพันธ์กัน รวมตัวกันประมาณ 3-10 คน โดยการชี้แนะและส่งเสริมของผู้บังคับบัญชา เพื่อทำกิจกรรมในด้านการปรับปรุงคุณภาพ และเพิ่มประสิทธิภาพในงาน

#### อุดมการณ์พื้นฐานของกลุ่ม QCC

1. เพื่อให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการปรับปรุงและพัฒนาสถานประกอบการของตน
2. เพื่อสร้างสถานประกอบการให้น่าอยู่ และเคารพในความเป็นมนุษย์ด้วยกัน
3. เพื่อแสดงออกและเปิดเผยความสามารถของมนุษย์ที่มีอยู่อย่างไม่มีที่สิ้นสุด

#### หลักการสำคัญของ QCC

1. สมาชิกกลุ่มประมาณ 3-10 คน
2. ดำเนินการโดยกลุ่มเอง ใช้เวลา 3-6 เดือนต่อกิจกรรมหนึ่งเรื่อง
3. อยู่ในสถานที่ทำงานหรือลักษณะงานคล้ายคลึงกัน
4. มุ่งพัฒนาตนเองและพัฒนาซึ่งกันและกัน
5. มีการนำเทคนิคคิวซีมาใช้
6. ควบคุม และปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่อง
7. ทุกคนในกลุ่มมีส่วนร่วมและ เป็นส่วนหนึ่งของการทำงาน
8. การมีความคิดริเริ่มสร้างเสริม
9. สร้างสำนึกของคุณภาพต่อพนักงาน

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

### เงื่อนไขในการแก้ปัญหาของกลุ่ม QCC

1. ไม่ขัดต่อนโยบายของบริษัท
2. ทำได้เอง
3. ทำเป็นกลุ่ม
4. ทำอย่างต่อเนื่อง

### วัตถุประสงค์ของการทำควีซี

1. เพื่อปรับปรุงความเป็นผู้นำ และความสามารถในการบริหารของผู้บริหารระดับต้น โดยการศึกษาด้วยตนเอง
2. เพื่อที่จะให้ขบวนการควบคุมคุณภาพได้รับความร่วมมือ จากพนักงานทุกคนในโรงงาน เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจ ตลอดจนสร้างบรรยากาศให้ทุกคนสนใจคุณภาพและปรับปรุงประสิทธิภาพ
3. เพื่อให้กลุ่มควีซีนั้นเป็นศูนย์กลาง ที่จะสนับสนุนการควบคุมคุณภาพทั่วทั้งองค์กร เพราะกลุ่มควีซีนั้นสามารถสนับสนุนและสนองตอบนโยบายที่ฝ่ายจัดการกำหนดมาให้แก่บริษัทด้านคุณภาพ

### ปัจจัยสำคัญต่อสมาชิกกลุ่มในการทำ QCC

1. รู้และเข้าใจแนวความคิด (Concept) ของ QCC ดี
2. รู้และเข้าใจวิธีการใช้ QC TOOLS
3. รู้และเข้าใจการทำงานเป็นทีม
4. รู้และเข้าใจเทคนิคการประชุม
5. รู้และเข้าใจเทคนิคการระดมสมอง

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

## การระดมสมอง (Brainstorming)

การระดมสมอง เป็นวิธีการเก็บรวบรวมความคิดเห็นจากกลุ่มคนให้มากที่สุดภายใน  
ระยะเวลาสมควร

### หลักการระดมสมอง ของ อเล็กซ์ เอฟ ออสบอนด์



1. ไม่วิจารณ์ความคิดเห็นใด ๆ ที่ใครเสนอมา
2. ปลดปล่อยให้ทุกคนมีอิสระในความคิด
3. มุ่งปริมาณความคิดเห็นให้มากที่สุด
4. แบ่ง เป็นหมวดหมู่ แยกประเภท

### ชนิดของการระดมสมอง

1. แบบธรรมดาทั่วไป
2. แบบใช้แผนภูมิกำปลา
3. แบบผสม



เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

## ขั้นตอนการระดมสมองแบบธรรมดาทั่วไป

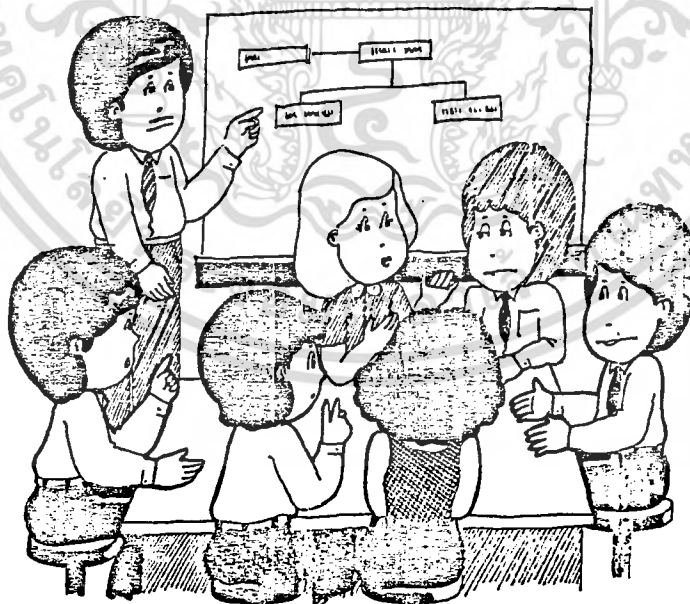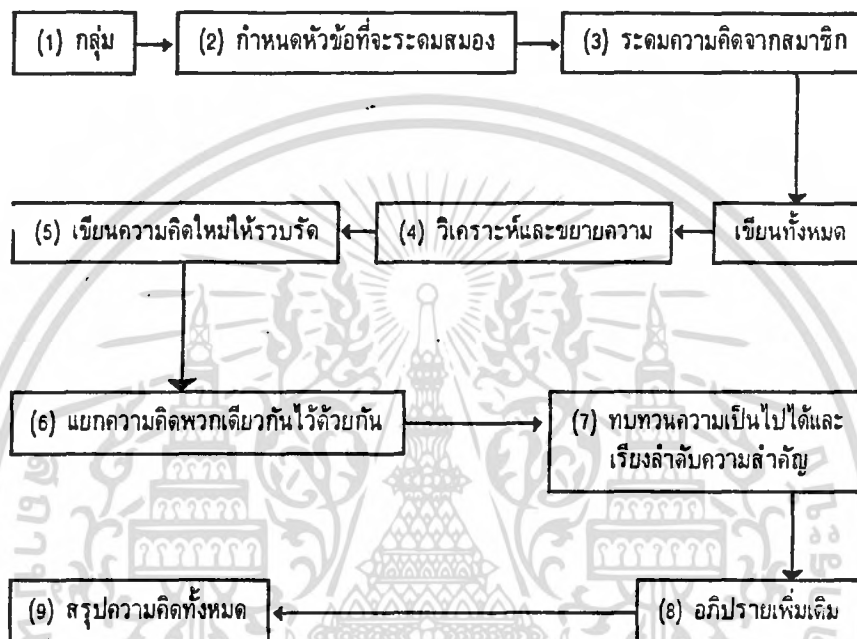


เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

## ขั้นตอนการระดมสมองแบบแผนภูมิกางปลา

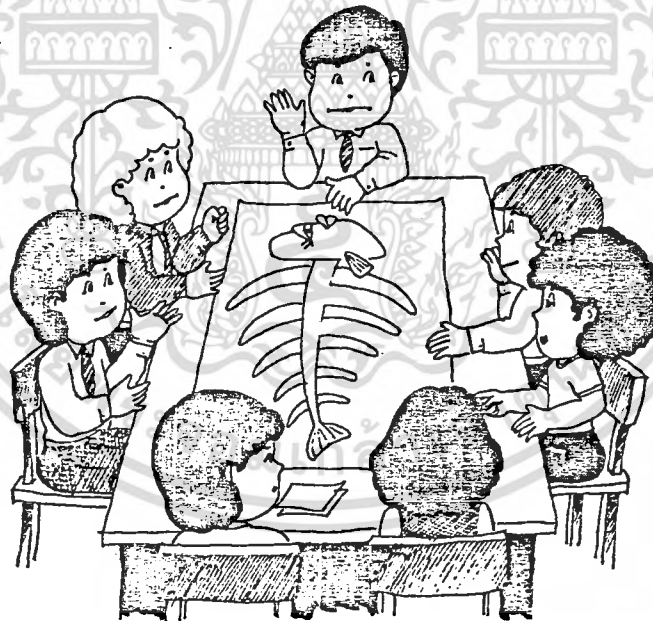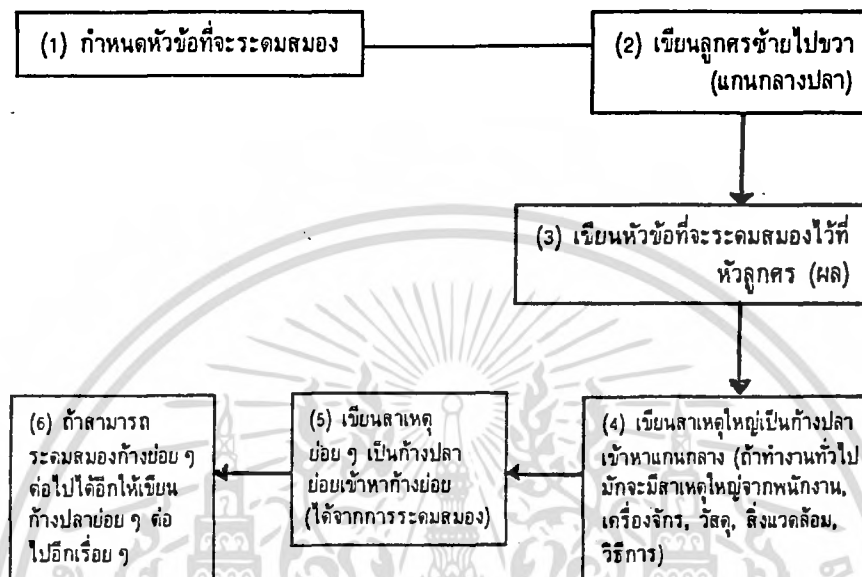

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

## ขั้นตอนการระดมสมองแบบผสม

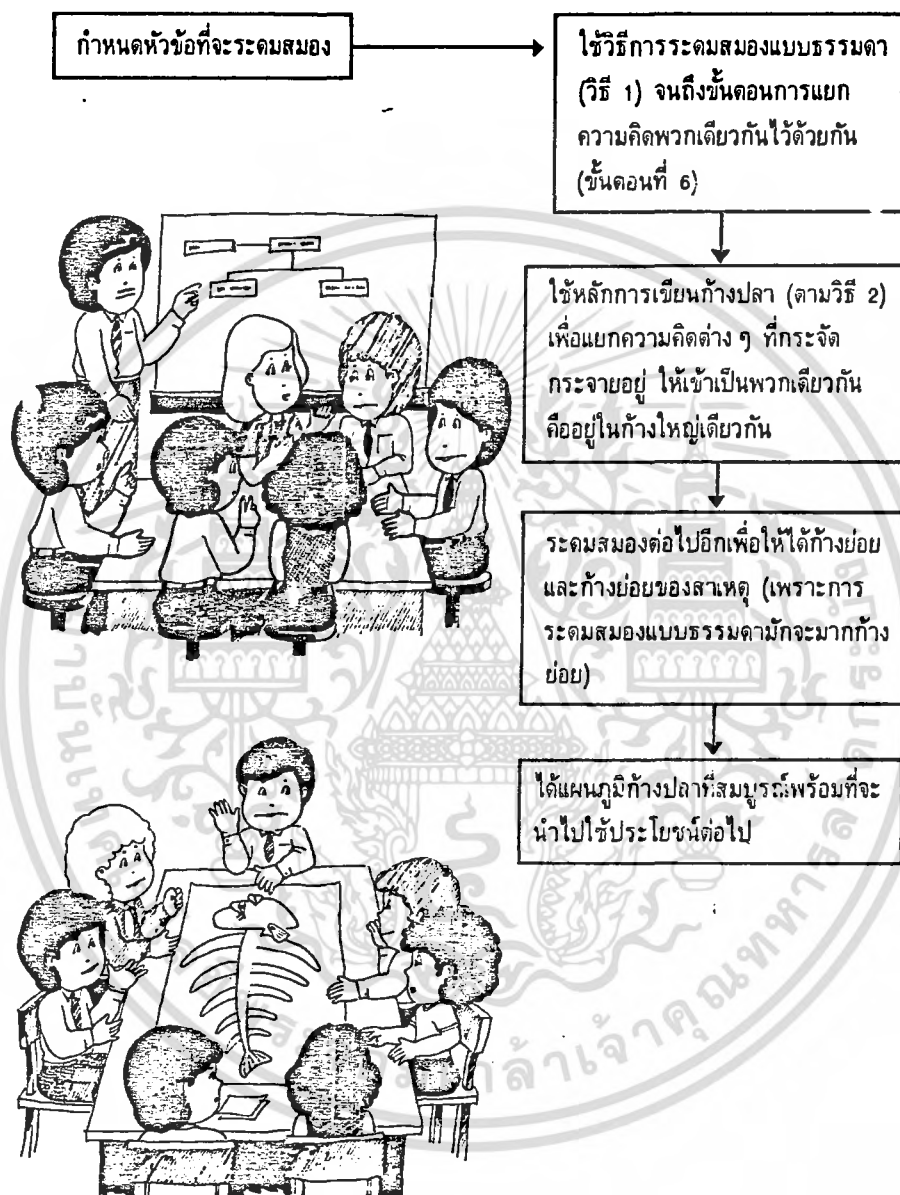

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

## ขั้นตอนการทำ QCC

### 1. ดำเนินการตั้งกลุ่ม

เมื่อพนักงานเห็นพ้องต้องกันเพื่อจัดตั้งกลุ่ม QCC แล้ว ก็ควรจะเลือกหัวหน้ากลุ่ม และเลขานุการกลุ่ม พร้อมทั้งหาที่ปรึกษาที่สามารถให้คำแนะนำแก่กลุ่มได้เมื่อกำลังต้องการความช่วยเหลือ

#### หน้าที่ของสมาชิก

##### หัวหน้ากลุ่ม

1. บริหารกลุ่มให้ดำเนินไปตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้
2. ดำเนินการประชุมกลุ่ม
3. มอบหมายติดตามผลการปฏิบัติงานของสมาชิก
4. ติดต่อประสานงานกับผู้เกี่ยวข้อง เพื่อช่วยแก้ปัญหาในกลุ่ม
5. ปลุกเร้าให้สมาชิกเกิดความกระตือรือร้นอยู่เสมอ

##### เลขานุการกลุ่ม

1. จัดบันทึกการประชุมกลุ่ม และส่งรายงานการประชุมต่อผู้เกี่ยวข้อง
2. กำหนดหัวข้อการประชุม และสรุปผลหลังการประชุมแต่ละครั้ง
3. นัดหมายและเตือนสมาชิกเกี่ยวกับวัน เวลา และสถานที่ประชุม
4. ช่วยเหลือหัวหน้ากลุ่มในด้านต่าง ๆ

#### สมาชิก

1. ร่วมประชุมกลุ่มทุก ๆ ครั้ง
2. ร่วมแสดงความคิดเห็น เพื่อให้งานของกลุ่มบรรลุผล
3. ให้ความร่วมมือกับหัวหน้ากลุ่มปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย
4. ร่วมสร้างบรรยากาศที่ดีในการประชุม

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



### 3. ร่วมกำหนดแผนการ

เป็นการกำหนดระยะเวลาทำงานแต่ละขั้นตอนอย่างคร่าว ๆ เพื่อเป็นแนวทางการบริหารเรื่องเวลาของกลุ่ม

ตัวอย่างแบบฟอร์มการกำหนดแผนดำเนินงานของ บริษัท เอทีแอนด์ที ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ไทย) จำกัด

ขั้นตอน (Steps)		เปรียบเทียบ (Comparative)	ระยะเวลา (Period of Time)													
ค้นหาปัญหา (Select Problem)	แผน (Plan)															
	ปฏิบัติงานจริง (Actual)															
รวบรวมข้อมูลและสำรวจสภาพปัญหาปัจจุบัน (Data collection & current status check)	แผน (Plan)															
	ปฏิบัติงานจริง (Actual)															
วิเคราะห์สาเหตุ (Cause Analysis)	แผน (Plan)															
	ปฏิบัติงานจริง (Actual)															
วางแผนการแก้ไข (Action Plan)	แผน (Plan)															
	ปฏิบัติงานจริง (Actual)															
ดำเนินการแก้ไข (Doing)	แผน (Plan)															
	ปฏิบัติงานจริง (Actual)															
ประเมินผลการแก้ไข (Assess)	แผน (Plan)															
	ปฏิบัติงานจริง (Actual)															
กำหนดมาตรฐาน (Standardize)	แผน (Plan)															
	ปฏิบัติงานจริง (Actual)															
วางแผนติดตามผล (Follow up)	แผน (Plan)															
	ปฏิบัติงานจริง (Actual)															
สรุปผลจัดทำรายงาน (Conclusion & Report)	แผน (Plan)															
	ปฏิบัติงานจริง (Actual)															

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

#### 4. มุ่งค้นหาปัญหาและหัวข้อเรื่อง

##### ปัญหาได้มาอย่างไร

การค้นหาปัญหาอาจจะได้มาโดยการแนะนำของหัวหน้า หรือการระดมสมองของสมาชิกภายในกลุ่มเอง

##### ประเภทปัญหาส่วนใหญ่เกี่ยวกับ

- การเพิ่มผลผลิต (Productivity)
- การปรับปรุงคุณภาพ (Quality)
- การลดต้นทุนการผลิต (Cost reduction)
- ลดเวลา (Delivery time)
- ความปลอดภัย (Safety)
- ความเป็นระเบียบ (House keeping)

##### พิจารณาปัญหาอย่างรอบคอบ

- เป็นปัญหาที่มีความสำคัญต่อแผนกของตน
- เป็นปัญหาที่เกิดจากหน่วยงานของตน
- เป็นปัญหาที่สามารถแก้ไขได้โดยกลุ่ม
- เป็นปัญหาที่แก้ไขได้แล้วให้ประโยชน์ต่อกลุ่ม/หน่วยงาน

##### จากปัญหามาเป็นหัวข้อเรื่อง

หัวข้อเรื่องเป็นสัญลักษณ์แห่งการกระทำดังนั้นต้อง

- เข้าใจง่าย
- อย่าใช้ประโยคยาวเยิ่นเย้อ
- สรุปรูปเนื้อหาได้ดี
- ตัดสินด้วยความเห็นของกลุ่ม

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

## 5. รวบรวมข้อมูลและสำรวจสภาพปัจจุบันเพื่อรู้ทันในปัญหา

**ข้อมูล** หมายถึง ข้อเท็จจริงที่เป็นตัวเลข หรือไม่ใช่ตัวเลขที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่กำลังศึกษาเพื่อทำกิจกรรม

### ตัวอย่างข้อมูลสถิติ

ตารางแสดงปริมาณงานเสีย ระหว่าง 17-29 ตุลาคม 2531 แผนก S/C ของบริษัท เอทีแอลที ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ไทย) จำกัด

วันเดือนปี	จำนวนงานสุ่มมาตรวจ	จำนวนงานเสียประเภทต่าง ๆ						หมายเหตุ (ผู้ตรวจ)
		BENT LEAD	BRIDGING	UNCOVERAGE	NON WETTING	SOLDER LUMP	อื่น ๆ	
17/10/88	5980	10	-	-	-	-	-	
18/10/88	7425	13	-	-	-	-	-	
19/10/88	5854	11	-	-	-	-	1	
20/10/88	12028	10	-	-	-	-	-	
21/10/88	6653	9	-	-	-	-	-	
22/10/88	7119	10	-	-	-	-	-	
24/10/88	4835	13	-	-	-	-	-	
25/10/88	7728	11	-	-	-	-	1	
26/10/88	6171	13	-	-	1	-	6	
27/10/88	4719	8	-	6	1	-	1	
28/10/88	6768	11	-	-	-	-	-	
29/10/88	1852	5	-	-	-	-	-	
รวม	77,112	124	0	6	2	0	9	

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

### ประเภทข้อมูล

1. ข้อมูลเก่าที่บันทึกไว้แล้ว เช่น ข้อมูลจากแผนก QRA จากคณะกรรมการต่าง ๆ หรือจากกลุ่มเอง เป็นต้น
2. ข้อมูลใหม่ ซึ่งต้องออกแบบฟอร์มการเก็บข้อมูลใหม่ ตามแต่วัตถุของปัญหาที่ต้องการเก็บรวบรวมเพื่อศึกษา


### สภาพปัจจุบัน

เป็นส่วนหนึ่งของข้อมูลที่กลุ่ม QCC จำเป็นต้องรู้สภาพปัจจุบันของปัญหาที่กลุ่มต้องการแก้ไข เช่น สภาพปัจจุบันของเครื่องมือเครื่องใช้ ระบบการทำงาน สถานที่สิ่งแวดล้อม หรือ วัสดุอุปกรณ์ เพื่อที่จะนำไปสู่การวิเคราะห์ปัญหาได้ตรงจุด

ข้อมูลและสภาพปัจจุบัน ยังมีประโยชน์ในการนำไปประกอบการพิจารณาการตั้งเป้าหมาย และที่สำคัญเป็นสิ่งที่จะนำไปเปรียบเทียบให้เห็นความแตกต่างหลังจากกลุ่มทำกิจกรรมสำเร็จแล้ว

### นำข้อมูลมาแปลงเป็นภาพ

เพื่อให้ง่ายต่อการเข้าใจและตีความหมาย เช่น เป็นกราฟแท่ง กราฟเส้น กราฟวงกลม แผนภูมิพาเรโต ฮิสโตแกรม หรือ แผนภูมิควบคุม เป็นต้น

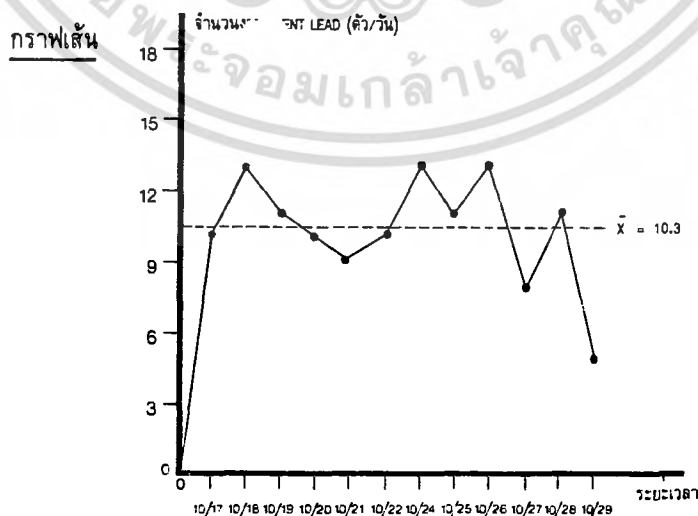

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

## 6. กำหนดเป้าหมาย

เป้าหมายจะเป็นตัววัดความสำเร็จของกลุ่มหลังจากการแก้ไข หากตรวจสอบแล้วผลหลังการแก้ไขบรรลุเป้าหมาย ก็ถือได้ว่ากลุ่มนั้นได้ปฏิบัติตามกิจกรรมเรื่องนั้นสำเร็จ ซึ่งเป้าหมายที่ว่าจะต้องประกอบด้วย

1. เป้าหมายของความสำเร็จ ซึ่งควรจะเป็นตัวเลขที่สามารถวัดได้ เช่น PPM เปอร์เซ็นต์ เป็นต้น
2. เป้าหมายของเวลา กลุ่มต้องกำหนดว่า จะใช้เวลาในการทำกิจกรรมทั้งหมดเท่าไร เช่น 3 เดือน 4 เดือน เป็นต้น


ตัวอย่างการตั้งเป้าหมายของแผนก S/C บริษัทเอทีแอนด์ที ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ไทย) จำกัด

ลดการประทับตัวอักษรผิดจาก 100 PPM ลงเหลือ 500 PPM ภายในระยะเวลา 4 เดือน หรือลดการประทับตัวอักษรผิดลง 50% ภายในระยะเวลา 4 เดือน

## 7. จดทะเบียนกิจกรรม

เมื่อได้เป้าหมายที่เป็นตัวเลขและเวลาเรียบร้อยแล้วก็นำมารอกแบบฟอร์มจดทะเบียนกิจกรรม เพื่อแจ้งต่อฝ่ายทะเบียนให้รับทราบว่า กลุ่มจะทำกิจกรรมเรื่องอะไร มีเป้าหมายอย่างไรแค่ไหน

ตัวอย่างแบบฟอร์มจดทะเบียนกิจกรรมของ บริษัท เอทีแอนด์ที ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ไทย)  
จำกัด



**ATEL**  
Microelectronics (Thailand) Co. Ltd

จดทะเบียนกิจกรรม  
Activity Registration

OC-13

---

เลขที่: (Section) \_\_\_\_\_ วันที่ (Date) \_\_\_\_\_

ชื่อกลุ่ม (Group Name) \_\_\_\_\_

ชื่อกิจกรรม (Activity Name) \_\_\_\_\_

จดทะเบียนกิจกรรมครั้งที่ \_\_\_\_\_ ชื่อหัวหน้ากลุ่ม (Leader Name) \_\_\_\_\_ จำนวนสมาชิก (Total Members) \_\_\_\_\_ คน

สาเหตุและแรงจูงใจที่เข้าร่วมเรื่องนี้ (Reason & Motivation)

1 \_\_\_\_\_

2 \_\_\_\_\_

3 \_\_\_\_\_

4 \_\_\_\_\_

5 \_\_\_\_\_

เป้าหมายของกิจกรรม (Goal)

เป้าหมาย (Goal) \_\_\_\_\_ (เขียนภาษาไทย)

ระยะเวลา (Timing) \_\_\_\_\_

การอนุมัติและความเห็น (Approve & Recommendation)

สถานะ (Position)	ความเห็น (Recommendation)	เซ็นชื่อ (Signature)	วันที่ (Date)
1. หัวหน้า (Advisor)			
2. ผู้จัดการสาขา (Secy Mgr)			
3. ผู้จัดการฝ่าย (Depy Mgr)			

ลายเซ็น (Signature)

\_\_\_\_\_

เจ้าหน้าที่ทะเบียน (Registrar)

วันที่ (Date) \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

## 8. วิเคราะห์สาเหตุของปัญหาให้ได้มาถึงซึ่งสาเหตุที่แท้จริง

วิธีคิดหาสาเหตุปัญหาแบบง่าย ๆ และได้สาเหตุที่แท้จริงหรือใกล้เคียงกับความจริง ใช้หลัก


### 1. พิจารณาที่องค์ประกอบของ 4MIE ซึ่งมักจะเป็นสาเหตุหลักของปัญหา

MAN	:	คน
MACHINE	:	เครื่องจักร
MATERIAL	:	วัตถุดิบ
METHOD	:	วิธีการ
ENVIRONMENT	:	สิ่งแวดล้อม

### 2. ใช้หลักการถามของ 5WHI เพื่อให้ได้ทราบถึงสาเหตุย่อยๆ

WHO	:	ใคร
WHAT	:	อะไร
WHERE	:	ที่ไหน
WHEN	:	เมื่อไร
WHY	:	ทำไม
HOW	:	อย่างไร

นำหลักการ 4MIE บวกกับ 5WHI ประกอบกับแผนภูมิแก๊งปลา

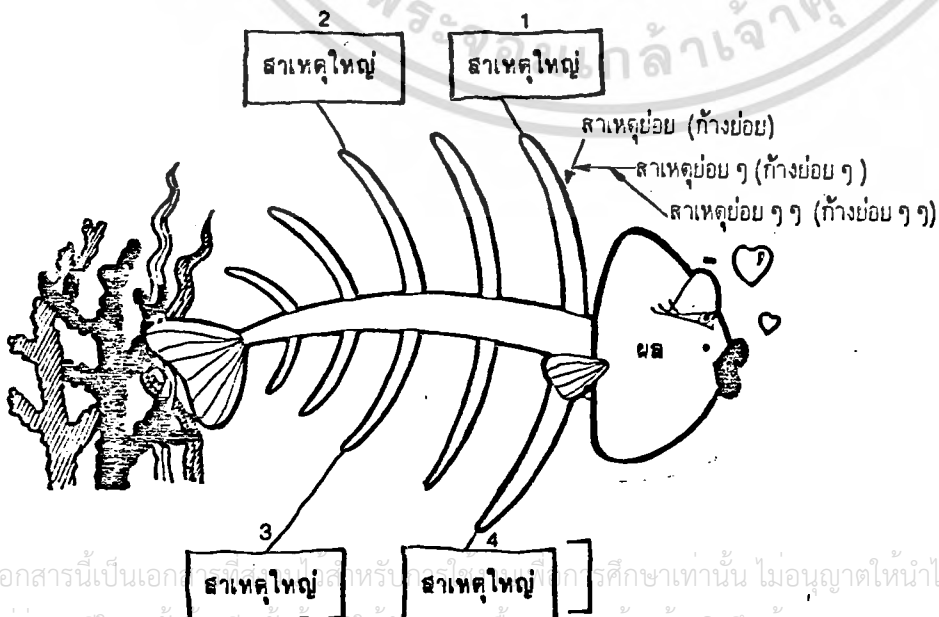


เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนลิขสิทธิ์ไว้เพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้คัดแบบลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

## 9. วางแผนและกำหนดวิธีการแก้ไขจากสาเหตุของปัญหา

การวางแผนและกำหนดวิธีการแก้ไขปัญหาต้องชัดเจน เป็นรูปธรรมที่สามารถนำไปปฏิบัติได้ง่ายและบังเกิดผล โดยต้องคำนึงถึงความประหยัด / ความปลอดภัยและอาศัยปัจจัยความเหมาะสมอื่น ๆ ประกอบ


### 9.1 แบบตาราง (บรรยาย)

 <span style="float: right;">ตารางวางแผนแก้ไข Action Plan OC-18</span>				
ปัญหา Problems	ปัญหา Root Problems	ผู้รับผิดชอบ Corrective Action	ผู้รับผิดชอบ Responsibility	ผล Result

### 9.2 แบบแสดงโดยภาพ



ก่อนการแก้ไข

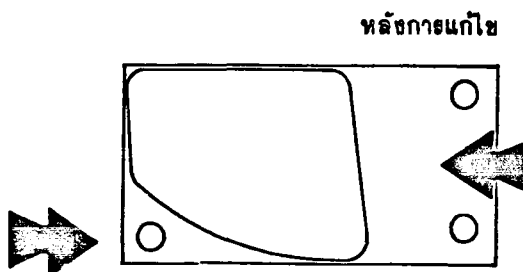


หลังการแก้ไข

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

## 10. นำแผนและวิธีการที่วางไว้ไปปฏิบัติ

แผนการแก้ไขวางไว้อย่างไร้ก็ให้ปฏิบัติตามนั้น ขณะที่มีการปฏิบัติ กลุ่มต้องตรวจสอบผลดูว่าผลการปฏิบัติตามแผนที่กำหนดไว้ดีหรือไม่ ถ้าหากกลุ่มยังไม่พอใจผล หรือผลยังไม่ดีพอก็ต้องกลับไปวางแผนใหม่ตามหลักการ PDCA ของ DR.DEMING

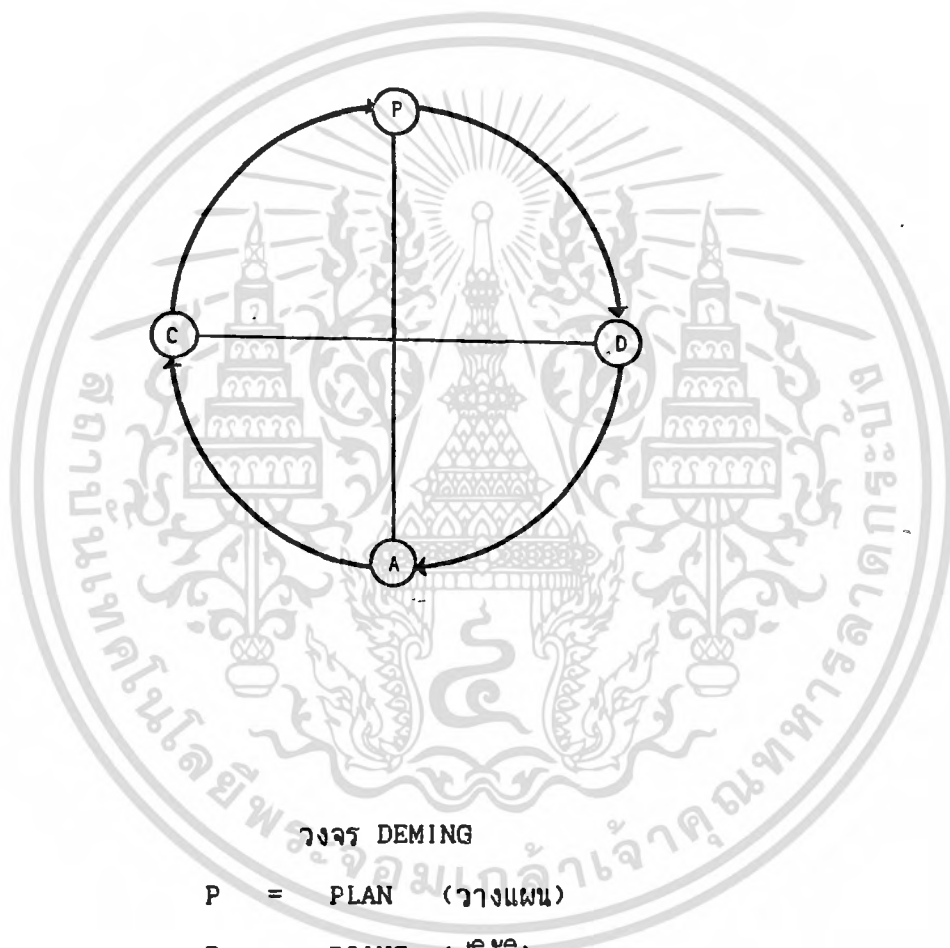

วงจร DEMING

- P = PLAN (วางแผน)
- D = DOING (ปฏิบัติ)
- C = CHECK (ตรวจสอบ)
- A = ACTION (การแก้ไขแผนใหม่)

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

## 11. การตรวจสอบประเมินผล

จะต้องทำหลังจากกลุ่มได้ทดลองแก้ไข และตรวจสอบขั้นสุดท้ายแล้วว่าวิธีการแก้ไขนั้นดี ต่อจากนั้นการตรวจสอบประเมินผลของกิจกรรมก็จะ เริ่มต้นโดยการเก็บข้อมูลต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากผลการปฏิบัติกิจกรรม เพื่อนำมา เปรียบเทียบกับสภาพก่อนการแก้ไขและเป้าหมายของกลุ่มว่าบรรลุตามที่ตั้งไว้หรือไม่

### ถ้าประเมินผลแล้วยังไม่บรรลุเป้าหมายให้พิจารณาสิ่งเหล่านี้

1. เป้าหมายที่ตั้งไว้เหมาะสมหรือไม่
2. การวิเคราะห์สาเหตุมีการผิดพลาดหรือละเลยส่วนใดไปบ้าง
3. วิธีการแก้ไขได้ครอบคลุมสาเหตุทั้งหมดหรือไม่ หรือวิธีการแก้ไขถูกต้องเหมาะสมแล้วหรือยัง
4. การปฏิบัติถูกต้องตามแผนหรือไม่
5. การตรวจสอบ / ประเมินผลถูกต้องหรือไม่ เพียงไร

### ประเมินผลแล้วได้ผลตามเป้าหมาย

ถ้าผลของการแก้ไขบรรลุเป้าหมายตามที่ตั้งไว้ ให้จัดทำมาตรฐานกลุ่ม เพื่อใช้ในการปฏิบัติต่อไป

## 12. กำหนดมาตรฐานเพื่อต้านปัญหาเก่า

การกำหนดมาตรฐาน คือ การนำวิธีการแก้ไขที่ได้ผลมาเรียบเรียงเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานต่อไป

### ลักษณะของการเขียนมาตรฐานที่ดี

1. ต้องระบุวิธีการปฏิบัติที่ชัดเจน
2. ง่ายต่อการปฏิบัติและเข้าใจ

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

3. ไม่ขัดต่อข้อกำหนดที่เป็นมาตรฐานอื่น ๆ ของหน่วยงาน/บริษัท
4. อาจเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้เมื่อเวลาและสถานการณ์เปลี่ยนไป
5. ควรได้รับการอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาและผู้เกี่ยวข้อง ก่อนนำไปใช้

### 13. สรุปผลงาน

เมื่อกิจกรรมสำเร็จไป ทางกลุ่มก็ต้องสรุปผลงานเสนอต่อหัวหน้างาน หรือคณะผู้เกี่ยวข้อง และนำผลงานนั้นไปเตรียมแผ่นใส เพื่อใช้เสนอผลงานกลุ่มต่อไป


### 14. เลือกเรื่องใหม่มาทำเพื่อให้การทำงานเป็นไปอย่างต่อเนื่อง

เมื่อกลุ่ม QCC สำเร็จจากการทำกิจกรรมเรื่องหนึ่งแล้ว ก็ต้องค้นหาปัญหาใหม่เพื่อดำเนินกิจกรรมกลุ่มต่อไปอย่างต่อเนื่อง

### 15. เสนอผลงานเพื่อประกวดความสำเร็จ

สมาชิกกลุ่มเลือกบุคคลขึ้นเป็นตัวแทน 2-3 คน ทำหน้าที่เสนอผลงานให้เพื่อน ๆ ในหน่วยงานได้รับทราบถึงความสำเร็จของกลุ่ม โดยใช้เวลาประมาณ 15-20 นาที

## สรุปขั้นตอนการทำกิจกรรม QC. Circle

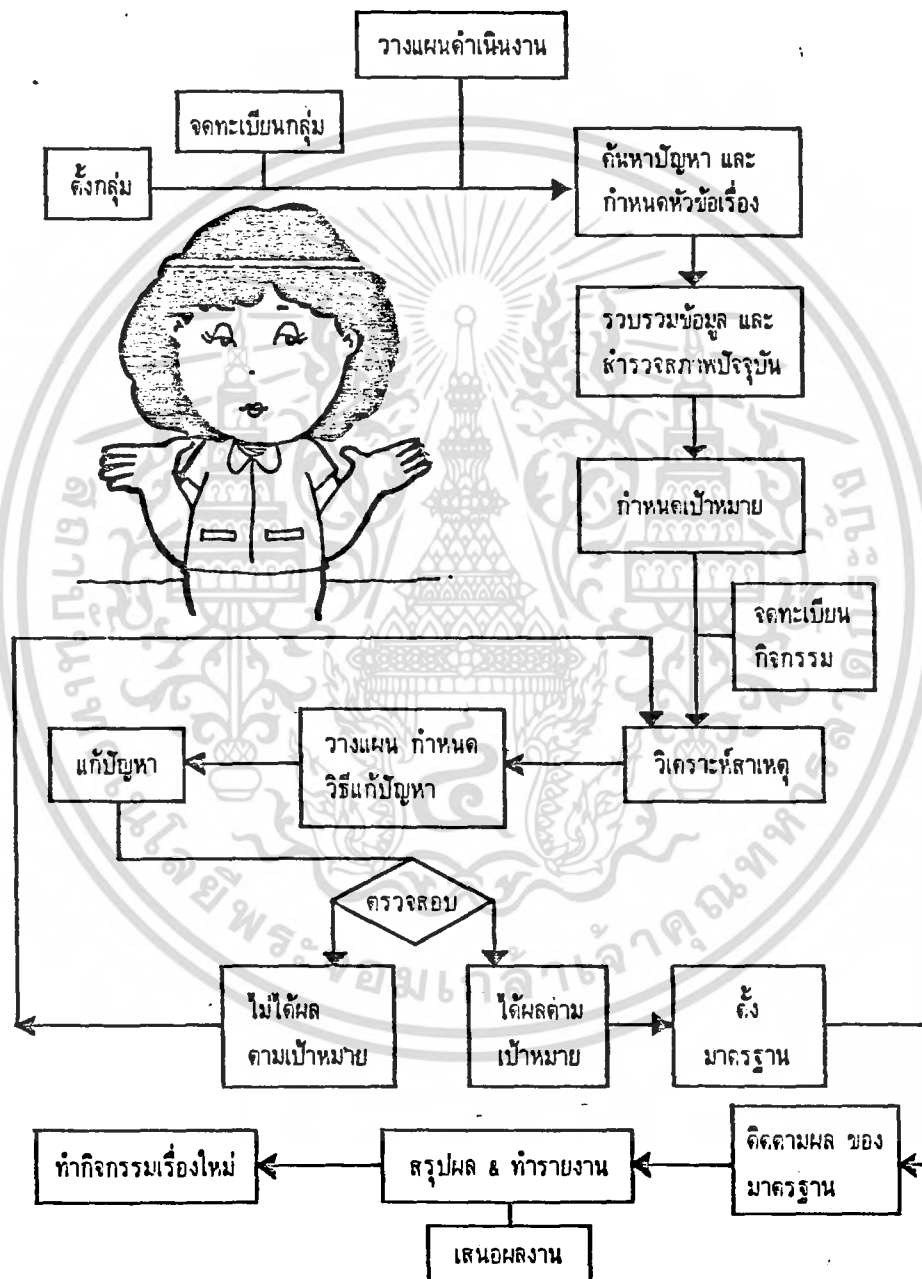

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

## บทที่ 4

### ผลการวิจัยและวิจารณ์

#### 4.1 แผนภูมิควบคุมสำหรับอัตราส่วนของเสีย

การคำนวณหาแผนภูมิควบคุมสำหรับอัตราส่วนของเสีย เพื่อหาค่าขอบเขตควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่ได้คำนวณโดยแยกประเภทตามขั้นตอนการตรวจสอบ โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป STATGRAPHIC ตั้งแสดงในตารางที่ 1 และแผนภูมิแสดงในรูปที่ 1 และ 2

ประเภทข้อมูลที่เก็บ	UCL	CL	LCL	หมายเหตุ
MACHINE TEST	0.1939	0.1683	0.1427	OUT OF CONTROL
MAN TEST	0.0749	0.0356	0.0000	OUT OF CONTROL


ตารางที่ 1 แสดงขอบเขตควบคุมสำหรับ p-Chart แยกในแต่ละประเภทข้อมูลที่เก็บ เมื่อขนาดกลุ่มย่อยไม่เท่ากัน

จากตารางที่ 1 การตรวจสอบในส่วนของ MACHINE TEST มีผลิตภัณฑ์ตกนอกขอบเขตควบคุม ได้แก่ ข้อมูลชุดที่ 10, 14, 58, 61, 77, 84, 111 และ 121 ตั้งแสดงในรูปที่ 1 ซึ่งอาจเนื่องมาจากพนักงานควบคุมเครื่องจักร ตั้งเครื่องจักรผิดพลาด หรือ เนื่องจากวัตถุดิบที่ไม่ได้มาตรฐานเพราะว่า จำนวนกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ตกนอกขอบเขตมีเพียงจำนวนน้อย

ตั้งแสดงในตารางที่ 2

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

อัตราส่วนของเสีย

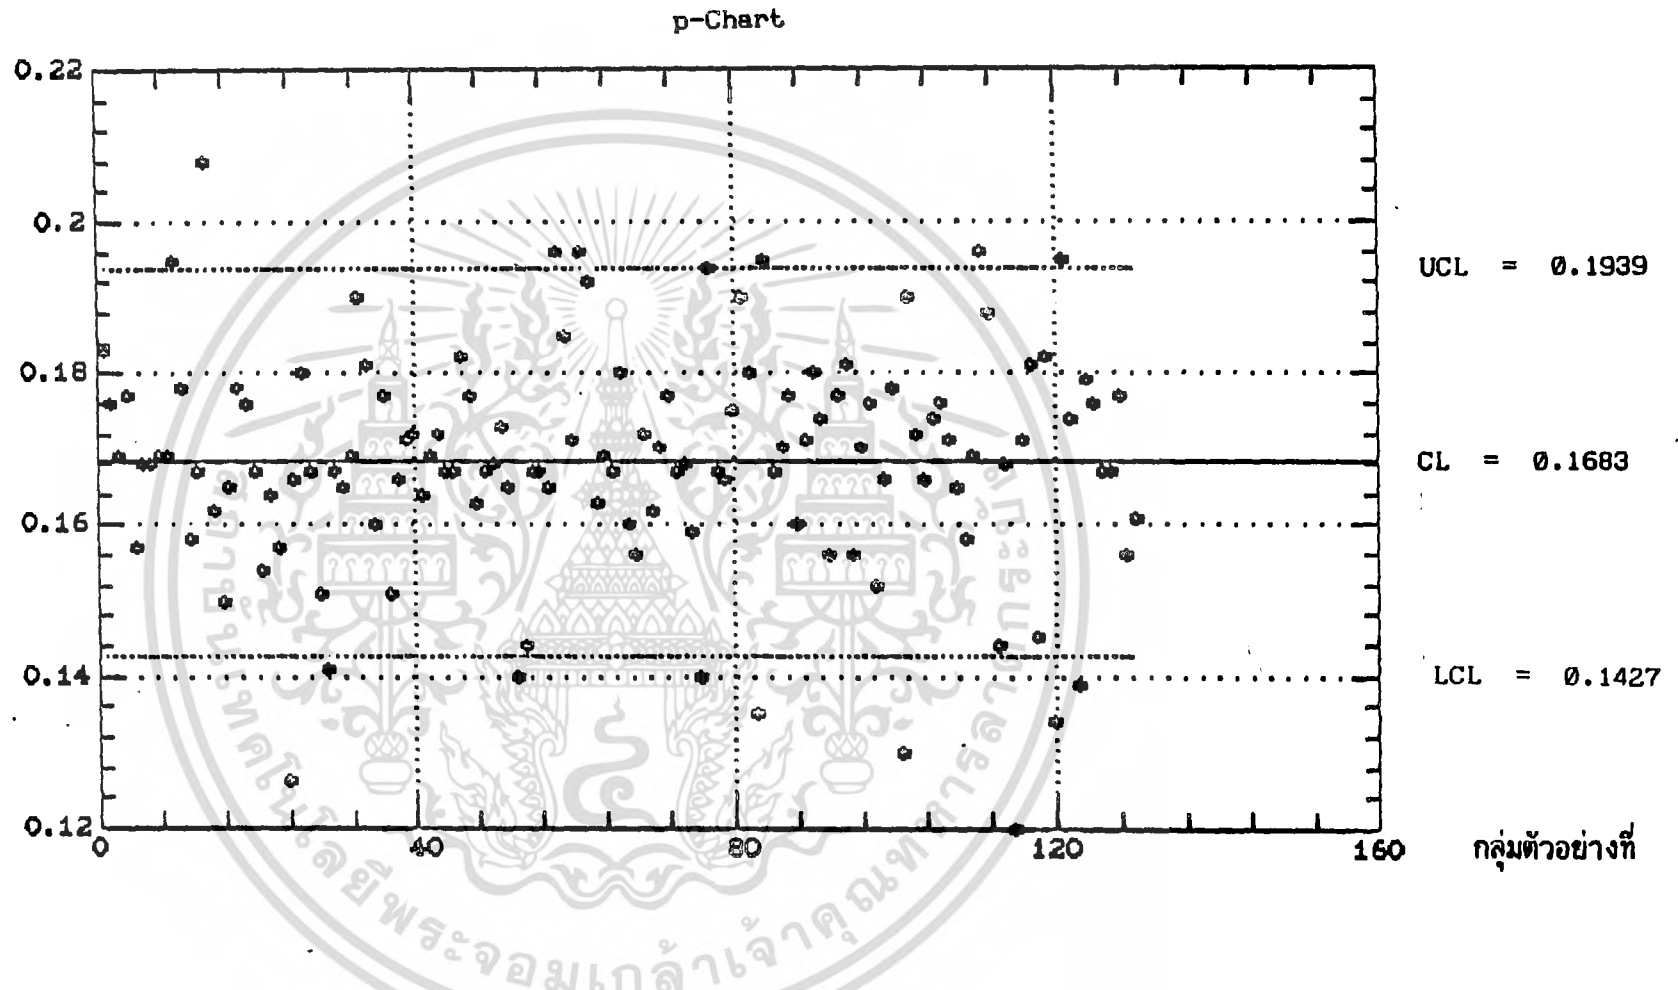

รูปที่ 1 แสดงแผนภูมิควบคุมสำหรับอัตราส่วนของเสียในการตรวจสอบ MACHINE TEST สำหรับเดือนพฤศจิกายน 2532

ข้อมูลชุดที่	สาเหตุ
10	พนักงานตั้งเครื่องผิด
14	วัตถุดิบไม่ได้มาตรฐาน
58	เครื่องจักรทำงานผิดพลาด
61	เครื่องจักรทำงานผิดพลาด
77	วัตถุดิบไม่ได้มาตรฐาน
84	พนักงานตั้งเครื่องผิด
111	พนักงานตั้งเครื่องผิด
121	พนักงานตั้งเครื่องผิด

ตารางที่ 2 แสดงสาเหตุที่ทำให้สินค้าตกนอกขอบเขตควบคุมคุณภาพ สำหรับ MACHINE TEST


ดังนั้น ต้องทำการปรับค่าขอบเขตควบคุมคุณภาพใหม่ โดยการตัดข้อมูลชุดดังกล่าวออก และคำนวณค่าขอบเขตควบคุมใหม่

ส่วนการตรวจสอบ MAN TEST มีสินค้าตกนอกขอบเขตควบคุมเพียงชุดเดียว คือ ชุดที่ 49 ดังรูปที่ 2 เนื่องจากความผิดพลาดของตัวพนักงานเอง เช่น เกิดความเมื่อยล้าหรือ ความประมาทในระหว่างปฏิบัติงาน เป็นต้น

ดังนั้นต้องปรับค่าขอบเขตควบคุม โดยการตัดค่าข้อมูลชุดดังกล่าวออก และคำนวณค่าขอบเขตควบคุมคุณภาพใหม่

หลังการปรับข้อมูลที่ตกนอกขอบเขตควบคุมแล้ว จะได้ขอบเขตควบคุมใหม่สำหรับนำไปใช้ในเดือนถัดไปหรือในครั้งต่อไป ดังแสดงในตารางที่ 3

อัตราส่วนของเสีย

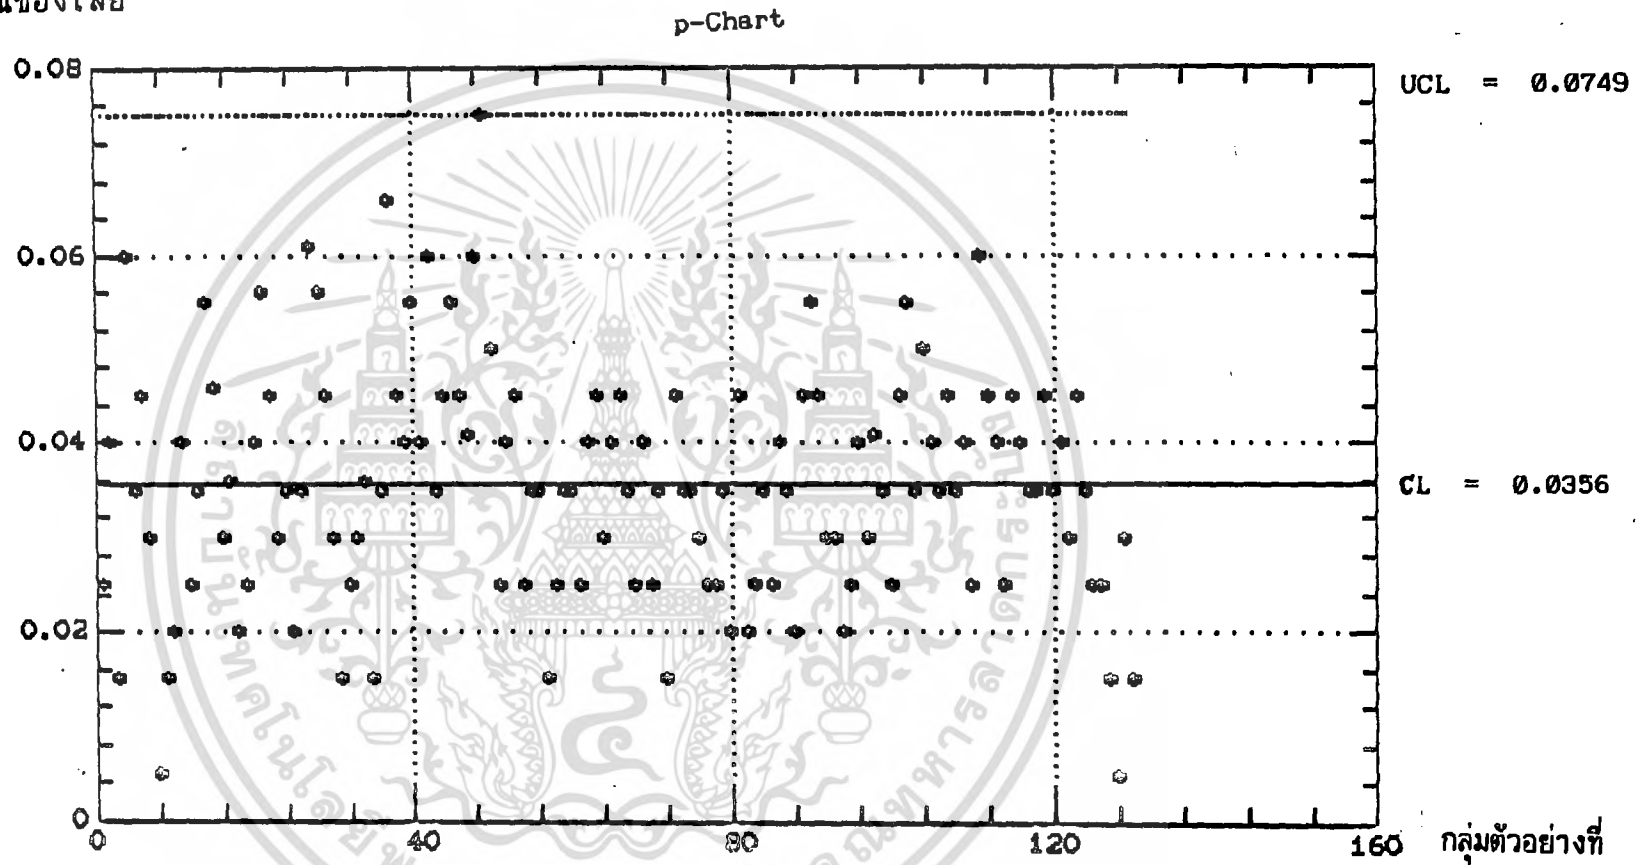

รูปที่ 2 แสดงแผนภูมิควบคุมสำหรับอัตราส่วนของเสียในการตรวจสอบ MAN TEST สำหรับเดือนพฤศจิกายน 2532 (LCL = 0)

ประเภทข้อมูลที่เก็บ	UCL	CL	LCL
MACHINE TEST	0.1919	0.1664	0.1409
MAN TEST	0.0744	0.0353	0.0000

ตารางที่ 3 แสดงขอบเขตควบคุมสำหรับ p-Chart ภายหลังจากปรับค่าผลิตภัณฑ์ที่ตกนอกขอบเขตแล้ว

มีข้อสังเกตว่า ก่อนการผลิตครั้งต่อไป ผู้ผลิตจะต้องแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ ที่พบในกระบวนการผลิตครั้งแรก ซึ่งจะทำให้ผลิตภัณฑ์ที่ได้ออกมาจากการผลิตครั้งที่ 2 จะค่อย ๆ มีคุณภาพดีขึ้น นี่คือหลักการและประโยชน์ของการสร้างแผนภูมิควบคุมที่เห็นได้ชัดว่า ทำให้ผู้ผลิตสามารถปรับปรุงคุณภาพสินค้าได้อย่างไร

#### 4.2 แผนภูมิควบคุมสำหรับจำนวนของเสีย

การคำนวณหาแผนภูมิควบคุมสำหรับจำนวนของเสีย เพื่อหาค่าขอบเขตควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์ได้คำนวณโดยแยกประเภทตามขั้นตอนการตรวจสอบ ดังแสดงในตารางที่ 4

ประเภทข้อมูลที่เก็บ	UCL	CL	LCL	หมายเหตุ
ASSEMBLY TEST	1.0486	0.1000	0.0000	IN CONTROL
SAMPLING BY QA	0.0000	0.0000	0.0000	IN CONTROL
BURN-IN TEST	2.3976	0.4307	0.0000	OUT OF CONTROL


ตารางที่ 4 แสดงขอบเขตควบคุมสำหรับ np-Chart แยกในแต่ละประเภทข้อมูลที่เก็บ

จากตารางที่ 4 การตรวจสอบในส่วนของ ASSEMBLY TEST และ SAMPLING BY QUALITY ASSURANCE (QA) ปรากฏว่า ไม่มีสินค้าตกนอกขอบเขตควบคุม ดังแสดงในรูปที่ 3 และ 4 ตามลำดับ จึงสามารถนำค่าขอบเขตควบคุมนี้ไปใช้เป็นขอบเขตควบคุมสำหรับเดือนถัดไปได้เลย

การตรวจสอบในส่วนของ BURN-IN TEST มีผลิตภัณฑ์ตกนอกขอบเขตควบคุม ได้แก่ ข้อมูลชุดที่ 3, 15, 17, 34, 37, 47, 61 และ 98 ดังแสดงในรูปที่ 5 ซึ่งอาจเนื่องมาจากสาเหตุหลายประการ เช่น วัตถุดิบที่ไม่ได้มาตรฐานบางตัวในรุ่นนั้นผ่านการตรวจสอบเข้ามา หรืออาจเนื่องจากเครื่องจักรผิดพลาด ดังแสดงในตารางที่ 5 ดังนั้นข้อมูลที่เก็บมาได้จึงมีค่าสูงผิดปกติ และเกินขอบเขตควบคุม

จำนวนของเสีย


np-Chart

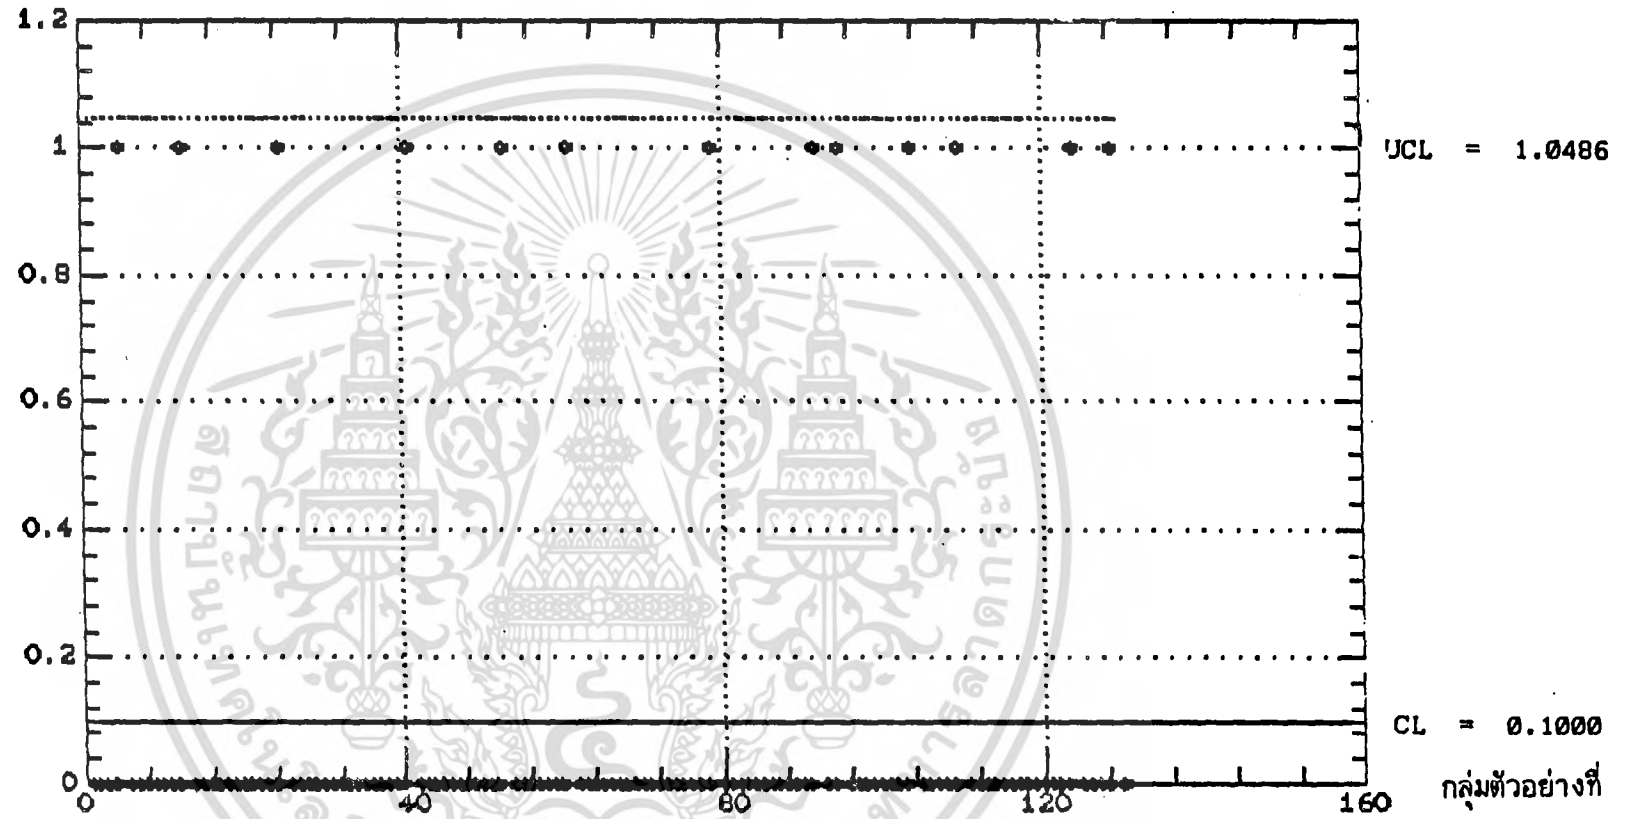

รูปที่ 3 แสดงแผนภูมิควบคุมสำหรับจำนวนของเสียในการตรวจสอบ ASSEMBLY TEST สำหรับเดือนพฤศจิกายน 2532 (LCL = 0)

จำนวนของเสีย


np-Chart

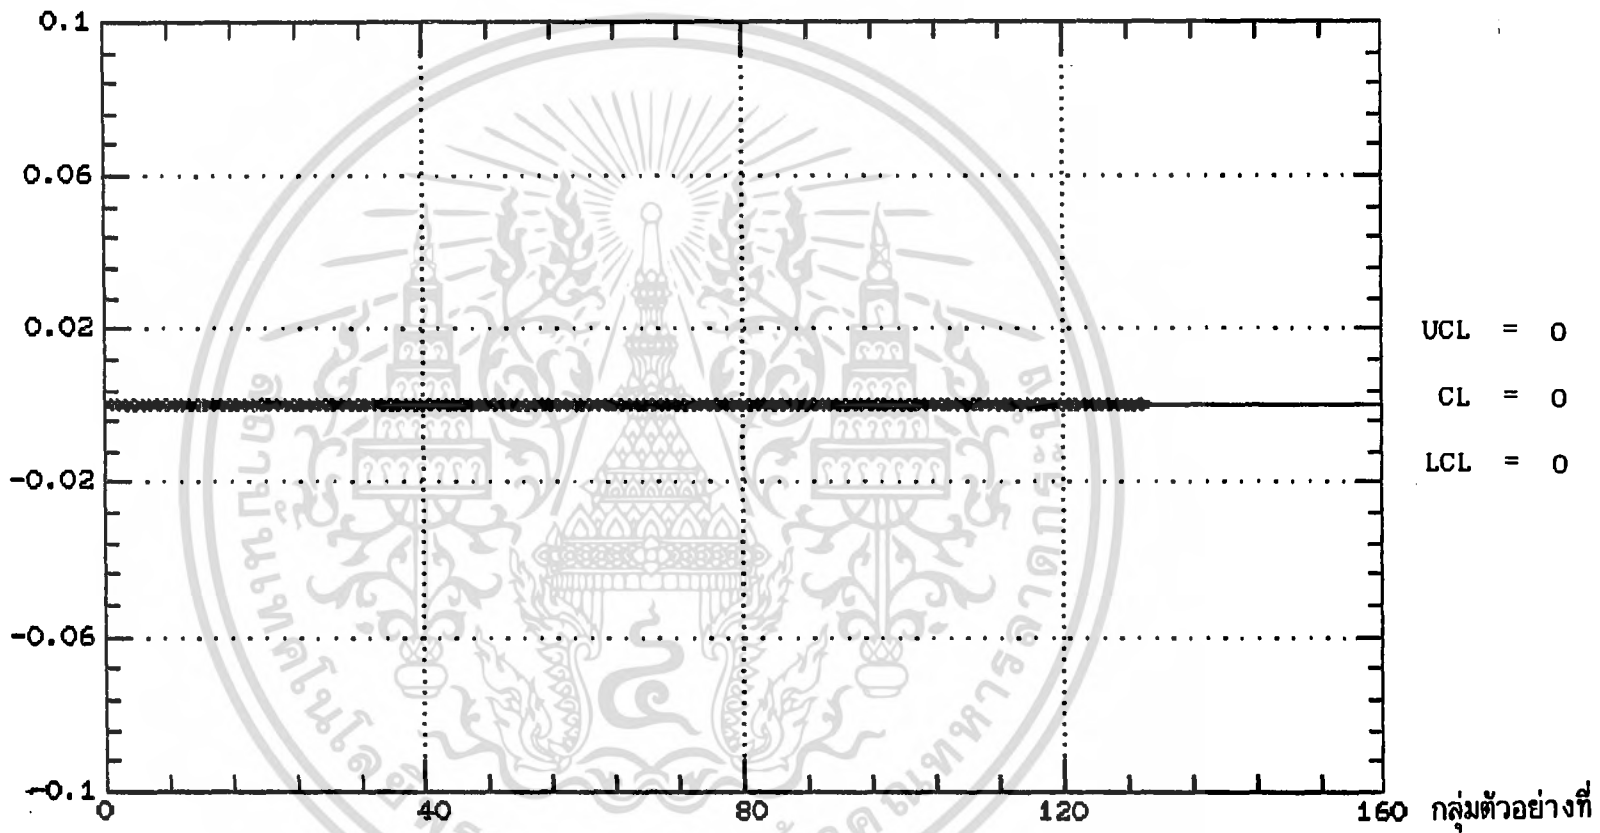

รูปที่ 4 แสดงแผนภูมิควบคุมสำหรับจำนวนของเสียในการตรวจสอบ SAMPLING BY QA  
TEST สำหรับเดือนพฤศจิกายน 2532

จำนวนของเสีย

np-Chart

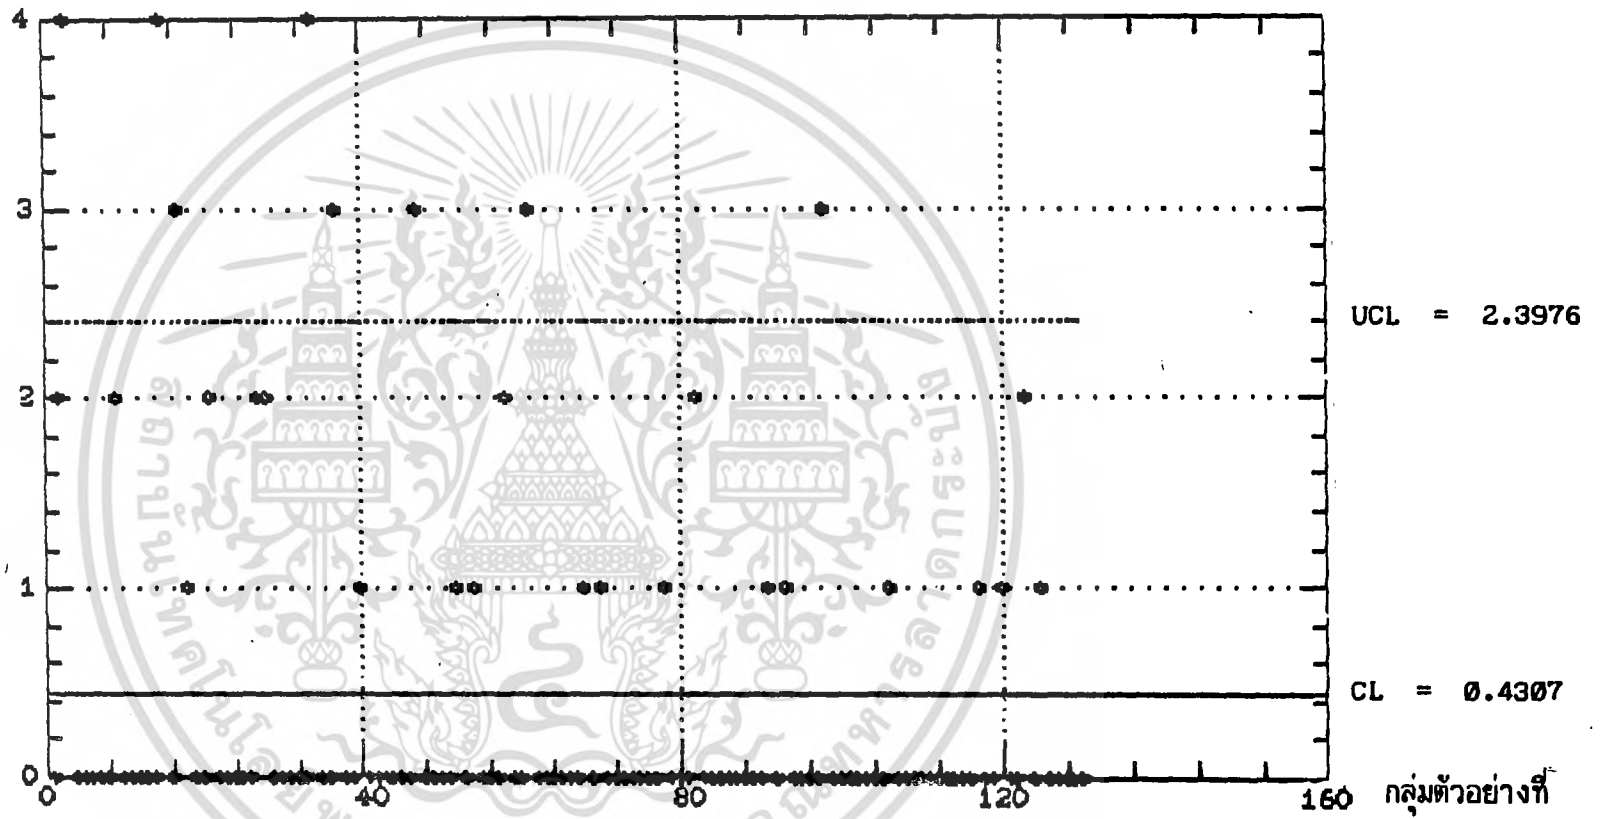

รูปที่ 5 แสดงแผนภูมิควบคุมสำหรับจำนวนของเสียในการตรวจสอบ BUNR-IN TEST สำหรับเดือนพฤศจิกายน 2532 (LCL = 0)

ข้อมูลชุดที่	สาเหตุ
3	วัตถุดิบไม่ได้มาตรฐาน
15	เครื่องจักรทำงานผิดพลาด
17	เครื่องจักรทำงานผิดพลาด
34	วัตถุดิบไม่ได้มาตรฐาน
37	วัตถุดิบไม่ได้มาตรฐาน
47	วัตถุดิบไม่ได้มาตรฐาน
61	วัตถุดิบไม่ได้มาตรฐาน
98	เครื่องจักรทำงานผิดพลาด

ตารางที่ 5 แสดงสาเหตุที่ทำให้สินค้าตกนอกขอบเขตควบคุมคุณภาพ สำหรับ BURN-IN TEST

ดังนั้นต้องปรับค่าขอบเขตควบคุม โดยการตัดค่าข้อมูลชุดดังกล่าวออก และคำนวณค่าขอบเขตควบคุมใหม่

หลังการปรับข้อมูลที่ตกนอกขอบเขตควบคุมแล้ว จะได้ขอบเขตควบคุมใหม่สำหรับนำไปใช้ในเดือนถัดไปหรือในครั้งต่อไป ดังแสดงในตารางที่ 6

ประเภทข้อมูลที่เก็บ	UCL	CL	LCL
BURN-IN TEST	1.6994	0.2377	0.0000

ตารางที่ 6 แสดงขอบเขตควบคุมสำหรับ np-Chart สำหรับ BURN-IN TEST ภายหลังจาก


การปรับค่าพารามิเตอร์ที่ตกนอกขอบเขตแล้ว

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

### 4.3 เครื่องมือควบคุมคุณภาพ (QC. Tools) ที่ใช้ใน QCC ของบริษัท เอทีแอนด์ที โพลีโพรพิลีน (ไทย) จำกัด

การแก้ไขหรือการควบคุมคุณภาพตามหลักการของ QCC จำเป็นต้องอาศัยเทคนิคทางสถิติบางประการ เพื่อช่วยรวบรวมข้อมูล นำเสนอข้อมูล วิเคราะห์ปัญหา และควบคุมปัญหา

เครื่องมือพื้นฐานที่สำคัญคือ

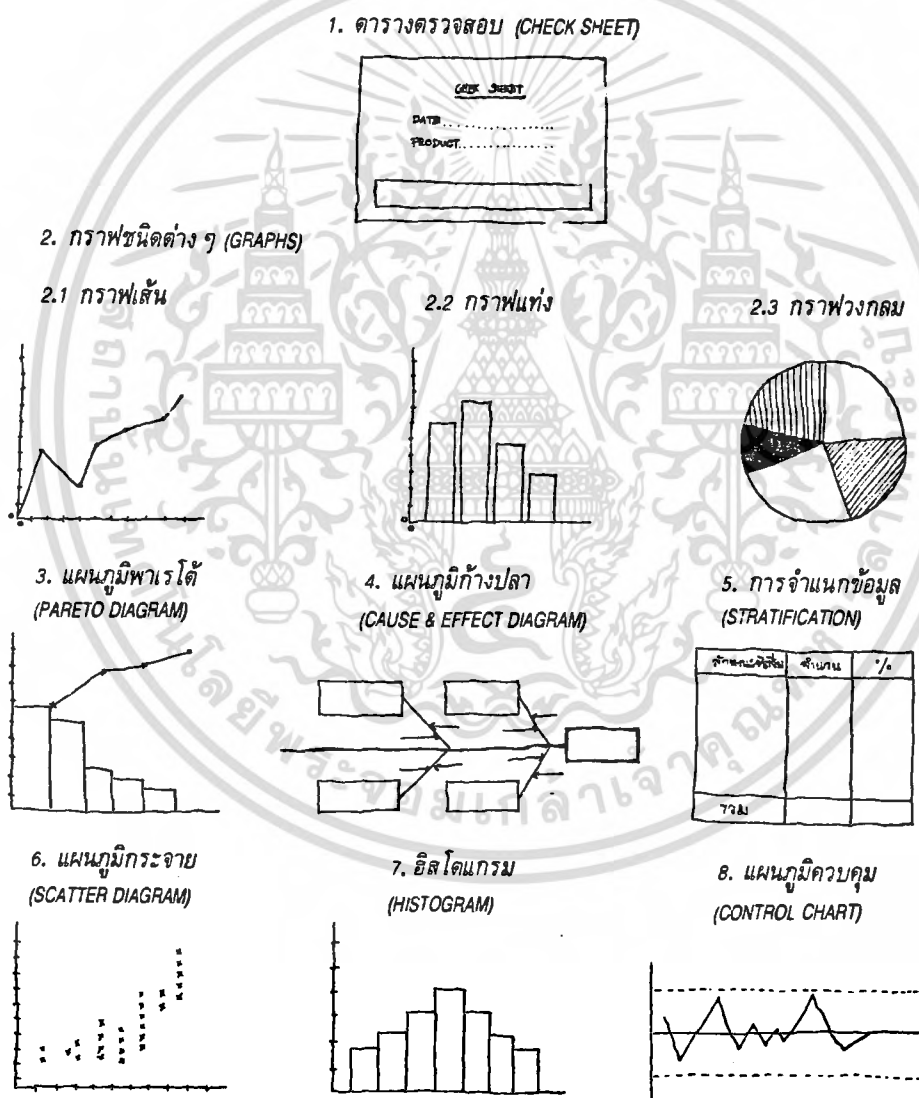

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

## 1. ตารางตรวจสอบ

ใช้เก็บหรือรวบรวมข้อมูล

## ตัวอย่างตารางตรวจสอบคุณภาพ Marking

คณาจารย์ตรวจสอบการ Marking			
ชื่อผลิตภัณฑ์ I.C. จำนวนที่ตรวจสอบ 450 ตัว		วันที่ 18 ตุลาคม 2531 แผนก Beck end ผู้ตรวจสอบ น.ส.สมใจ รักงาน	
รายการ	รอยขีด	จำนวน	%
ตัวอักษรที่มีรอยขีดข่วน		12	48
สีเลอะตัวอักษร		9	24
ตัวอักษรไม่ชัดเจน		3	12
พิมพ์ตัวอักษรซ้ำ		4	16
รวม		25	100

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

## ประโยชน์


1. รวบรวมข้อมูลตอนเริ่มทำกิจกรรม เช่น เลือกปัญหา
2. เพื่อแปลงเป็นกราฟแท่ง, พายเรโต้, แผนภูมิความคุม ฯลฯ
3. เพื่อติดตามผลการแก้ปัญหา
4. ใช้วิเคราะห์ปัญหา

## 2. กราฟกรรมคา (Graphs)

เป็นการเขียนรูปหรือเส้นแทนข้อมูล เพื่อให้เห็นความแตกต่างของข้อมูลได้ง่าย และเข้าใจง่าย

### 2.1 กราฟเส้น (Line Graphs)

#### ตัวอย่าง

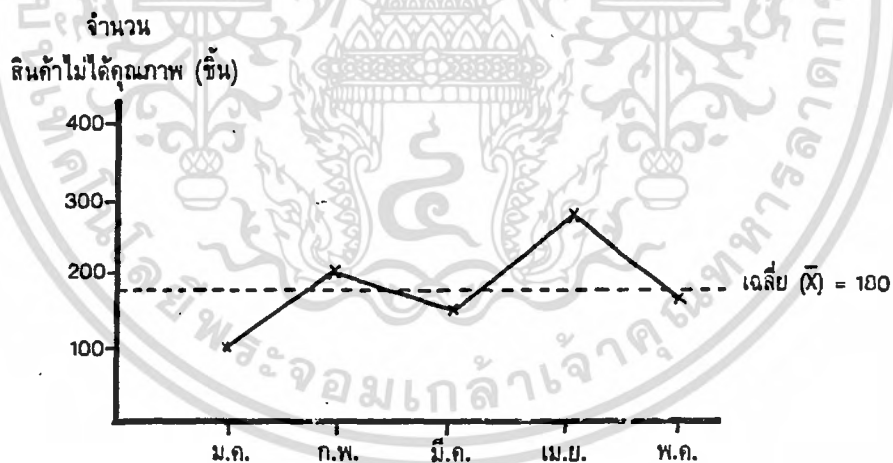


เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

## 2.2 กราฟแท่ง (Bar Graphs)

เป็นกราฟที่ใช้ความสูงแทนขนาดของข้อมูล

ตัวอย่าง

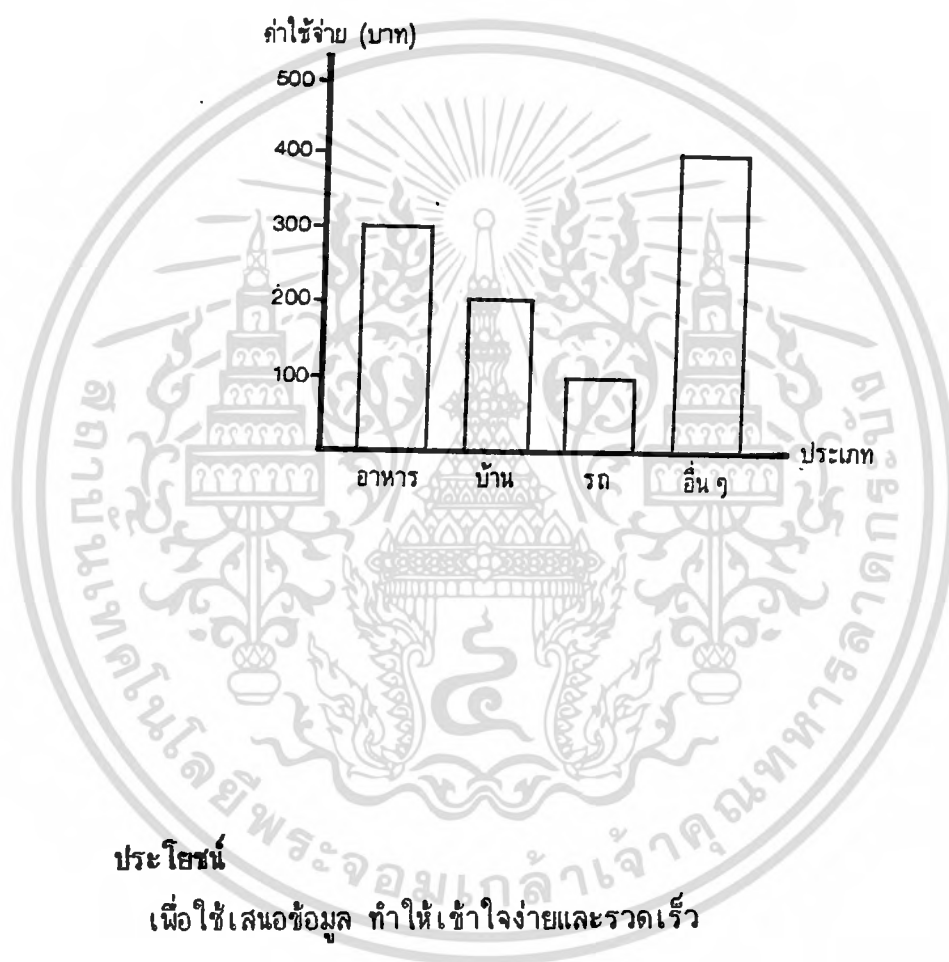


เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

### 2..3 กราฟวงกลม (Pie Graphs)

เป็นกราฟที่ใช้พื้นที่ของวงกลมแทนขนาดของข้อมูล เพื่อให้เข้าใจง่าย

ตัวอย่าง

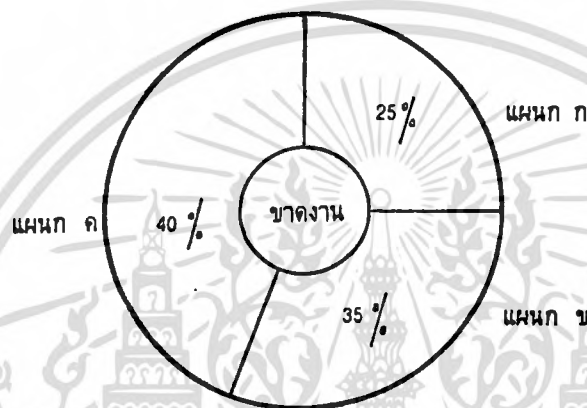

แผนก	ขาดงาน (ราย)	%	องศา
ก	50	25	90
ข	70	36	126
ค	80	40	144
รวม	200	100	360

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

## ประโชน์


เหมือนกราฟเส้นหรือกราฟแท่ง

### 3. แผนภูมิพาเรโต (Pareto Diagram)

เป็นกราฟแท่งที่เรียงลำดับขนาดของข้อมูล เพื่อใช้เปรียบเทียบดูว่าหัวข้อของข้อมูลแต่ละชุดมีความสำคัญมากน้อยต่างกันอย่างไร

ตัวอย่าง

อุบัติเหตุ	จำนวน (ราย)	จำนวนสะสม	%	% สะสม
1. นิ้ว	50	50	59.5	59.5
2. มือ	15	65	17.9	77.4
3. เท้า	10	75	11.9	89.3
4. ศีรษะ	5	80	5.9	95.2
5. อื่น ๆ	4	84	4.8	100.0
รวม	84		100.0	

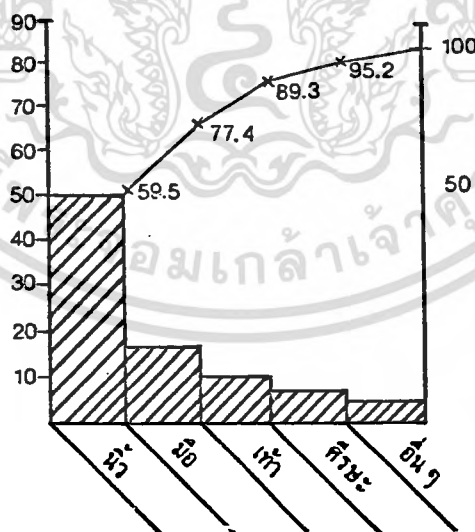

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

### ประโยชน์

1. แยกปัญหาเล็กที่สำคัญออกจากปัญหาใหญ่
2. ชี้ให้เห็นความแตกต่างของข้อมูลจากมากไปหาน้อยตามลำดับ
3. ใช้เป็นหลักในการเลือกปัญหามาทำการแก้ไข
4. ใช้เปรียบเทียบ เพื่อให้เห็นความแตกต่างของผลการปรับปรุงแก้ไขก่อน

และหลัง


4.



เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

4. แผนภูมิหางปลา (Fishbone Diagram หรือ Cause & Effect Diagram หรือ Ishikawa Diagram)

ตัวอย่าง

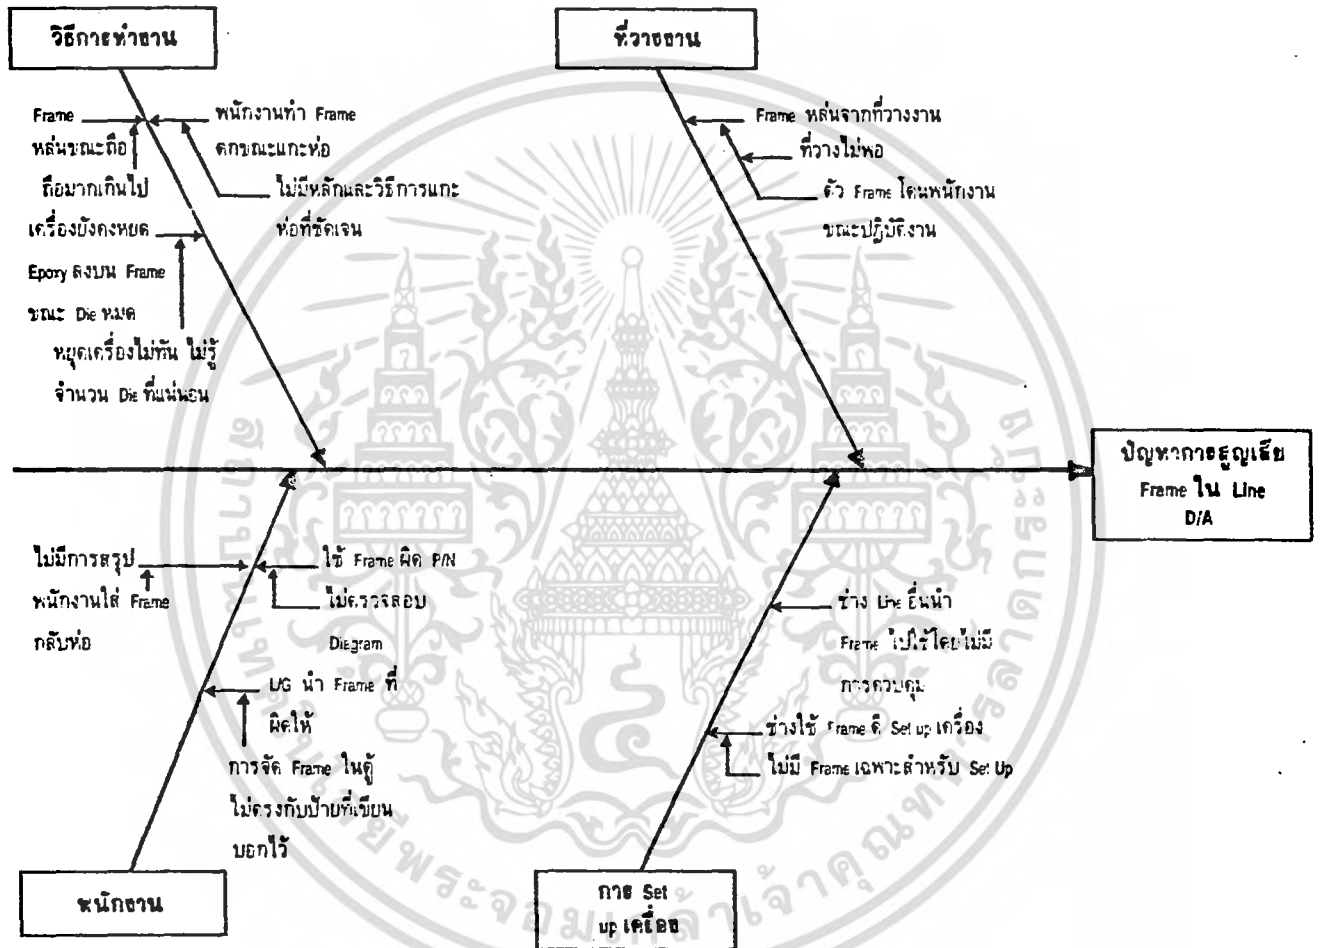

ประโยชน์

1. ใช้เป็นเครื่องมือในการระดมสมองจากสมาชิก
2. ทำให้ทราบสาเหตุของผลที่เกิดขึ้น ซึ่งสาเหตุที่ได้นั้นจะละเอียดลึกซึ้ง

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

และมีขั้นตอนตามเหตุตามผล

3. เป็นเครื่องมือซึ่งสามารถนำไปประยุกต์ใช้ ในการวิเคราะห์ปัญหาต่าง ๆ

#### 5. การจำแนกข้อมูล (Stratification)

การจำแนกข้อมูล อาจจำแนกตามประเภทดังต่อไปนี้

1. จำแนกตามลักษณะ เช่น ตำหนิ
2. จำแนกตามสาเหตุที่ทำให้เกิดของเสีย เช่น ไม้ไม้ดี, กาวไม้ดี, ผู้ทำ

ไม้ดี ฯลฯ

3. จำแนกตามผู้ปฏิบัติงาน เช่น นาย ก, นาย ข และ นาย ค
4. จำแนกตามเครื่องจักร เช่น เครื่องจักรเบอร์ 1, 2, 3 และ 4
5. จำแนกตามวัตถุดิบที่ซื้อจากบริษัทต่าง ๆ
6. จำแนกตาม วัน เวลา หรือตาม กะ
7. จำแนกตามอุณหภูมิ
8. ฯลฯ

ตัวอย่าง

ก. จำแนกตามลักษณะ (I.C. Lead Damage)

ลักษณะที่เสีย	จำนวน	%
Bent lead	120	85.7
Lead dimension	10	7.1
Lead space	6	4.3
Lead span	4	2.9
รวม	140	100.0

ข. จำแนกตามผู้ปฏิบัติงาน (ผู้ปฏิบัติงาน 3 คน)

ผู้ปฏิบัติงาน	จำนวน	%
น.ส. จุ้ม	12	32
น.ส. แจ้ว	6	25
น.ส. จุก	20	53
รวม	38	100

### ประโยชน์

1. นำไปทำตารางตรวจสอบ (Check Sheet)
2. นำข้อมูลไปช่วยทำแผนภูมิพาเรโต เพราะแผนภูมิพาเรโตต้องอาศัยการจำแนกข้อมูลออกเป็นกลุ่มย่อย ๆ

3. ทำให้ทราบว่าข้อมูลส่วนไหนหรือปัญหาไหนสำคัญกว่ากัน เพื่อเป็นหลักเอกสารนี้เป็นเอกสารที่ส่งมอบไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

พิจารณาหาทางแก้ไขก่อนหลัง

#### 4. ช่วยวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาได้ในบางกรณี


#### 6. แผนภูมิการกระจาย (Scatter Diagram)

"แผนภูมิการกระจาย" เป็นแผนภูมิที่แสดงความสัมพันธ์ของข้อมูล 2 ชุดว่า มีความสัมพันธ์กันอย่างไร เช่น ระหว่างความขึ้นและความเหนียวของเชือก หรือระหว่างยอดขายกับเงินค่าโฆษณาสินค้า เป็นต้น

ข้อมูล 2 ชุดนั้นอาจเป็นดังนี้

- ก. เหตุและผล
- ข. เหตุ 1 และเหตุ 2
- ค. ผล 1 และผล 2

ตัวอย่าง (แสดงการกระจายของยอดขายและค่าโฆษณา)

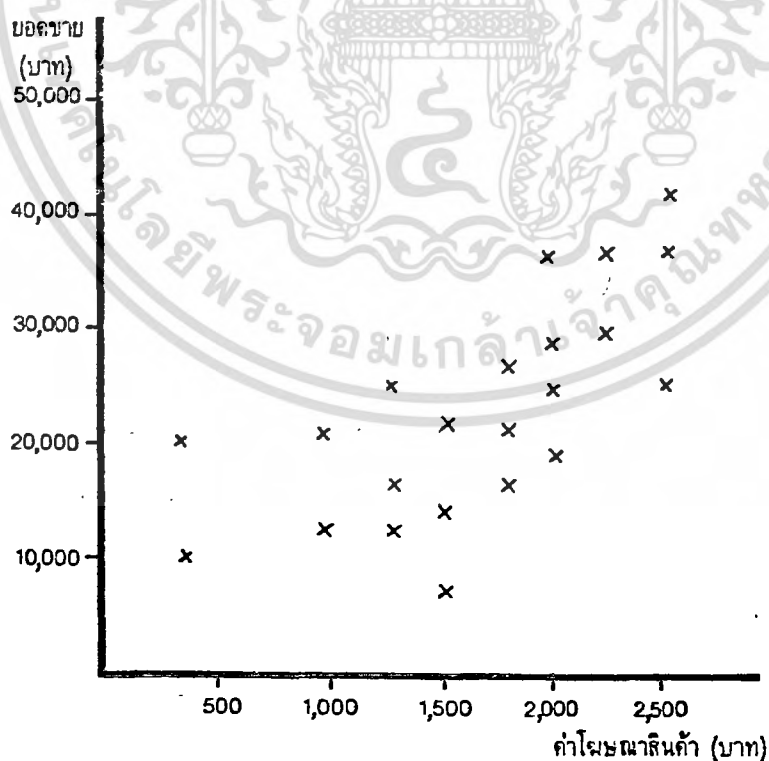

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้


### ประโยชน์

1. เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลหรือตัวแปรทั่วไป 2 ชนิด
2. เพื่อตรวจสอบผลของอันหนึ่งว่าจะมีผลอยู่อีกอันหนึ่งหรือไม่
3. เพื่อวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาในบางกรณี

### 7. ฮิสโตแกรม (Histogram)

ฮิสโตแกรม คือ กราฟที่แสดงข้อมูลเป็นหมวดหมู่ ตามขนาดของชั้นที่เหมาะสม เพื่อดูการกระจายของข้อมูล

ตัวอย่าง แสดงการกระจายน้ำหนักของสินค้า

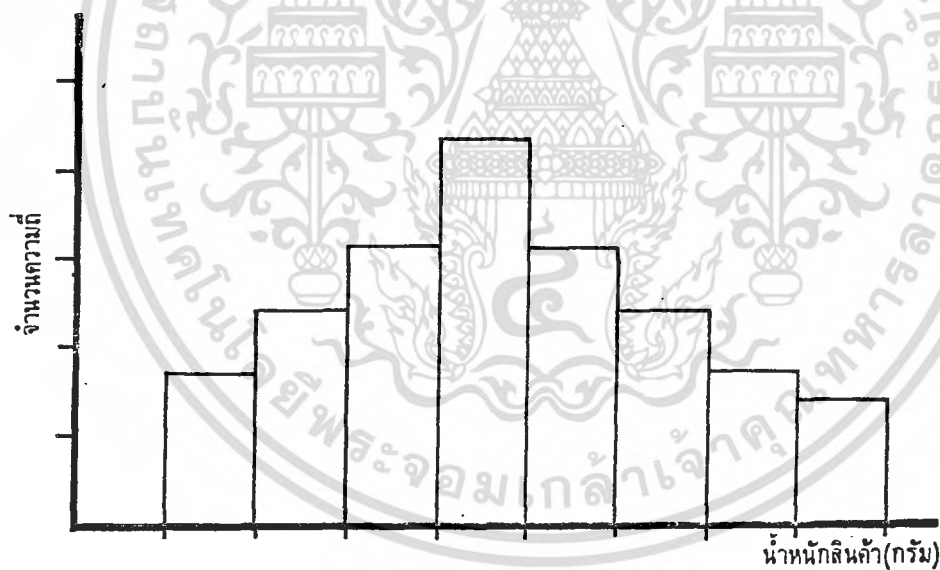

### ประโยชน์

1. แสดงการกระจายของข้อมูล

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้


- 1.1 ทำให้ทราบความถี่ของข้อมูลแต่ละช่วง
- 1.2 แสดงการกระจายของข้อมูลว่ามีการกระจายมากน้อยเพียงไร และการกระจายนั้นปกติหรือผิดปกติ
2. ใช้เปรียบเทียบกับเกณฑ์กำหนด
  - 2.1 แสดงให้ทราบว่า ข้อมูลนั้นได้ตามเกณฑ์กำหนดหรือไม่ ถ้าไม่ ข้อมูลนั้นต่ำกว่าหรือสูงกว่าเกณฑ์กำหนด เท่าไร
  - 2.2 เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของข้อมูลที่เก็บมากับค่าเฉลี่ยของ เกณฑ์กำหนด

### 8. แผนภูมิควบคุม (Control Chart)


"แผนภูมิควบคุม" คือ กราฟเส้นที่แสดงขอบเขตควบคุม ซึ่งประกอบด้วย

1. เส้นขอบเขตบน (Upper Control Limit) หรือ UCL
2. เส้นเฉลี่ย (Center Line) หรือ CL
3. เส้นขอบเขตล่าง (Lower Control Limit) หรือ LCL

#### ตัวอย่างแผนภูมิควบคุม ( $\bar{X}$ -Chart และ R-Chart)

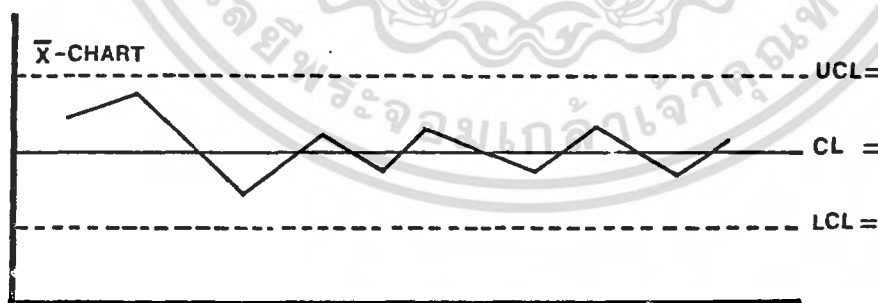

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

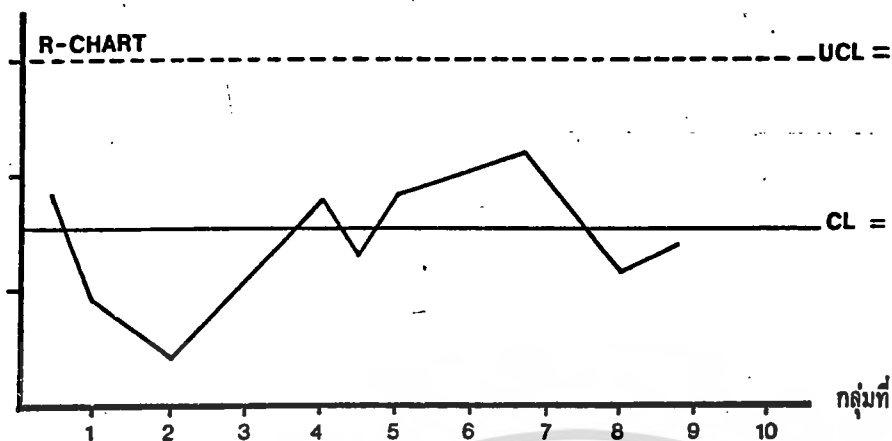

### ประโยชน์

1. ใช้ติดตามการเปลี่ยนแปลงของขบวนการผลิต เพื่อหาสิ่งผิดปกติ
2. แสดงให้เห็นว่า ขบวนการผลิตอยู่ภายใต้เกณฑ์กำหนดที่ต้องการควบคุม
3. ใช้เปรียบเทียบผลก่อนการแก้ปัญหาและหลังแก้ปัญหา

หรือไม่

จะเห็นได้ว่า เครื่องมือที่กล่าวมาข้างต้นนั้นมีประโยชน์แตกต่างกันออกไป แต่โดยสรุปแล้วก็คือ ช่วยให้การรวบรวมและนำเสนอข้อมูลง่ายและสะดวกขึ้น อีกทั้งวิธีการนำไปใช้ก็ไม่ยุ่งยากซับซ้อน ผู้ที่มีความรู้ทางสถิติไม่มากนักก็สามารถทำความเข้าใจและนำไปใช้ได้

## บทที่ 5

### สรุปผลและข้อเสนอแนะ

#### 5.1 แผนภูมิควบคุม

การสร้างแผนภูมิควบคุม p-Chart และ np-Chart แสดงให้เห็นว่ามีบางกลุ่มของข้อมูลอยู่นอกขอบเขตควบคุม และผู้ผลิตได้พบว่าเนื่องจากข้อบกพร่องของกระบวนการผลิต เช่น วัตถุดิบไม่ได้มาตรฐาน เครื่องจักรทำงานผิดพลาด และพนักงานตั้งเครื่องจักรผิด เป็นต้น ทำให้ฝ่ายผลิตสามารถกลับไปแก้ไขข้อบกพร่อง เพื่อควบคุมให้ผลิตภัณฑ์ในเดือนถัดไปได้มาตรฐานตามที่ตั้งไว้ ซึ่งจะเห็นได้ว่า แผนภูมิควบคุมคุณภาพที่มีประโยชน์อย่างมากในกระบวนการผลิต

#### 5.2 กลุ่มสร้างคุณภาพ

จากการที่บริษัทนำกลุ่มสร้างคุณภาพ (QCC) เข้ามาใช้ พบว่า ช่วยทำให้จำนวนผลิตภัณฑ์เสียลดลงเป็นจำนวนมาก อีกทั้งยังทำให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยและความสะดวกในการทำงาน โดยเครื่องมือที่ใช้ก็สามารถศึกษาและทำความเข้าใจได้ง่าย แต่มีประโยชน์ต่อการทำงานเป็นอย่างมาก

#### 5.3 ข้อเสนอแนะ

1. ในการศึกษาการควบคุมคุณภาพของหน่วยงานใดก็ตาม ควรศึกษาดูก่อนว่าหน่วยงานนั้น ๆ มีความสมบูรณ์ทางด้านเทคโนโลยีขั้นสูง ตลอดจนเครื่องมือและอุปกรณ์ต่าง ๆ หรือไม่ ถ้าหน่วยงานนั้นพร้อมทุกอย่าง จะทำให้ผลิตภัณฑ์ที่ได้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ขอบเขตของการศึกษาก็จะทำได้ไม่กว้างขวางเท่าที่ควร

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

2. ควรตรวจสอบดูให้แน่ชัดว่า หน่วยงานที่จะเข้าไปศึกษานั้น ยินดีที่จะให้นักศึกษาเข้าไปศึกษาและสังเกต เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการศึกษาได้เพียงพอกับความ ต้องการของผู้วิจัยหรือไม่ เพราะบางหน่วยงานใช้เทคโนโลยีระดับสูงในกระบวนการผลิต ไม่สามารถให้บุคคลภายนอกเข้าไปศึกษาได้

3. การศึกษาเกี่ยวกับแผนภูมิควบคุมคุณภาพ หากได้เก็บข้อมูลเพิ่มเติมในเดือนถัดไปหรือครั้งต่อไป เพื่อเปรียบเทียบกับข้อมูลในปัจจุบัน จะทำให้มองเห็นลักษณะคุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่ดีขึ้นเรื่อยๆ ๗ ย่อมจะเป็นเครื่องยืนยันถึงประโยชน์ในการใช้แผนภูมิควบคุมคุณภาพ เพื่อปรับปรุงระบบการผลิตให้ดีขึ้น

4. ในการสร้างแผนภูมิควบคุมคุณภาพในปัจจุบัน สามารถทำได้ง่าย เนื่องจากมีโปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับสร้างแผนภูมิควบคุม คือ โปรแกรม STATGRAPHIC โดยผู้วิจัย เพียงแต่เก็บรวบรวมข้อมูลมาและนำข้อมูลที่ได้มาป้อนเข้าเครื่องคอมพิวเตอร์ แล้วใช้โปรแกรม STATGRAPHIC ช่วยในการสร้างแผนภูมิ

### บรรณานุกรม

- กล้าหาญ วรพุทธพร. กลุ่มสร้างคุณภาพ (วิธีทึ่ปุ่่น). กรุงเทพฯ : ม.ป.ท., 2527.
- เจริญ วัชรรังษี. การควบคุมคุณภาพสมัยใหม่. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์อักษรประเสริฐ,  
2524.
- นิบาฮารุติน ระเด่นอาหมัด และคณะ. "การใช้เทคนิคทางสถิติ ควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์"  
วิทยานิพนธ์ปริญญาบัณฑิต ภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์และอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัย-  
ลัยเกษตรศาสตร์, 2522.
- ประวิทย์ จงวิศาล และ สุจิตรา จงวิศาล. คู่มือทำกิจกรรมกลุ่มสร้างคุณภาพงาน. พิมพ์  
ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์และทำปกเจริญผล, 2527.
- มยุรี เทพผล. การควบคุมคุณภาพ. กรุงเทพฯ : นิลิกส์เซ็นเตอร์การพิมพ์, 2527.
- ยีน กูว์รารณ. ทฤษฎีและการใช้งานอิเล็กทรอนิกส์ เล่ม 3. พิมพ์ครั้งที่ 4. กรุงเทพฯ  
: นำอักษรการพิมพ์, 2526.
- ยีน กูว์รารณ และวัฒนา เชียงกุล. ไมโครโปรเซสเซอร์ไมโครคอมพิวเตอร์. พิมพ์ครั้งที่  
ที่ 8. กรุงเทพฯ : เอช-เอน การพิมพ์, 2532.
- วิรุฒ มาฆะศิริานนท์. "การควบคุมคุณภาพผลการตรวจวิเคราะห์ของห้องปฏิบัติการเคมีคลินิก  
ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ในแอก 2200/200". วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต ภาควิชา  
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2519.
- สันติ วิลาสศักดิ์านนท์. "การควบคุมคุณภาพเพื่อลดต้นทุนการผลิตในอุตสาหกรรมผลิตเสื้อผ้า  
สำเร็จรูป". วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต ภาควิชาการบัญชี บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลง  
กรณ์มหาวิทยาลัย, 2528.
- สิทธิชัย โภไคยอุดม, พิศศักดิ์ วรสุทธโรสด และโตะมิโอะ อิวะสะกิ. ทฤษฎีและการ  
คำนวณวงจรอิเล็กทรอนิกส์. กรุงเทพฯ : เอช-เอน การพิมพ์, 2532.
- เสรี มยุรินทร์, จรุญ มหิทธิภาพองกุล และดำรงค์ ทวีแสงสกุลไทย. เทคนิคการควบคุม  
คุณภาพ. กรุงเทพฯ : ม.ป.ท., 2528.
- อดิศักดิ์ พงษ์ผลผลศักดิ์. การควบคุมคุณภาพ. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์อักษรประเสริฐ,  
2527.

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



ภาคผนวก

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ตัวอย่างผลงานกลุ่ม QCC ONE WAY GROUP  
บริษัท เอ ที แอนด์ ที ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ไทย) จำกัด

การจัดตั้งกลุ่ม คิว ซี ซี

จัดตั้งกลุ่มเมื่อ	6/20/88
ชื่อกลุ่ม	ONE WAY
คำขวัญประจำกลุ่ม	ช่วยกันคิดผลิตคุณค่า
ประจำหน่วยงาน	L/B (F/E)
ชื่อที่ปรึกษากลุ่ม	K. PRAWAT P.
ชื่อผู้จัดการแผนก	K. NARONG J.
ชื่อผู้จัดการฝ่าย	K. BOONLERT T.

จำนวนสมาชิกทั้งหมด 10 คน ดังมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ลำดับที่	ชื่อ-นามสกุล	เลขประจำตัว	ตำแหน่ง	การศึกษา	อายุงาน	หมายเหตุ
1.	ลำดวน คงแสงชาติ	651	หัวหน้ากลุ่ม	มศ. 3	7 ปี	ORA.
2.	อรชร ลังเกตุใจ	245	รองหัวหน้ากลุ่ม	ม. 6	7 ปี	PROD.
3.	ศศิธร นาเวียง	1444	เลขานุการ	ม. 6	4 เดือน	PROD.
4.	สุนีย์ ศุภก้อย	020	สมาชิก	มศ. 5	8 ปี	PROD.
5.	บังอร ศรีสิทธิ์	397	สมาชิก	ม. 3	7 ปี	PROD.
6.	รัชณี รุ่งพิทักษ์มานะ	1351	สมาชิก	ม.6	6 เดือน	PROD.
7.	ศศิธร บั้มใหญ่	1354	สมาชิก	ปวช.	6 เดือน	PROD.
8.	อัญชณา ประภักดี	1446	สมาชิก	ปวท.	4 เดือน	PROD.
9.	พนิดา ผลพรต	1445	สมาชิก	มศ. 5	4 เดือน	PROD.
10.	ถนัดศักดิ์ ทองแก้มแก้ว	991	สมาชิก	ปวส.	5 ปี	MAINT. F/E

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

แผนการดำเนินงาน

ขั้นตอน (Steps)	เปรียบเทียบ (Comparative)	ระยะเวลา (Period of Time)														
		6-21-88	7-5-88	7-19-88	8-2-88	8-16-88	8-30-88	9-13-88	9-27-88	10-11-88	10-25-88	11-8-88				
		7-5-88	7-19-88	8-2-88	8-16-88	8-30-88	9-13-88	9-27-88	10-11-88	10-25-88	11-8-88	11-22-88				
ค้นหาปัญหา (Select Problem)	แผน (Plan)															
	ปฏิบัติจริง (Actual)															
รวบรวมข้อมูลและสำรวจสภาพปัญหาปัจจุบัน (Data collection & current status check)	แผน (Plan)															
	ปฏิบัติจริง (Actual)															
วิเคราะห์สาเหตุ (Cause Analysis)	แผน (Plan)															
	ปฏิบัติจริง (Actual)															
วางแผนการแก้ไข (Action Plan)	แผน (Plan)															
	ปฏิบัติจริง (Actual)															
ดำเนินการแก้ไข (Doing)	แผน (Plan)															
	ปฏิบัติจริง (Actual)															
ประเมินผลการแก้ไข (Appraisal)	แผน (Plan)															
	ปฏิบัติจริง (Actual)															
กำหนดมาตรฐาน (Standardization)	แผน (Plan)															
	ปฏิบัติจริง (Actual)															
วางแผนติดตามผล (Follow up)	แผน (Plan)															
	ปฏิบัติจริง (Actual)															
สรุปผลจัดทำรายงาน (Conclusion & Report)	แผน (Plan)															
	ปฏิบัติจริง (Actual)															

### การค้นหาปัญหา

1. เกิดปัญหาเนื่องจากการ PROGRAM บ่อย
2. เกิดปัญหาเนื่องจากการรอวัสดุในการทำงาน
3. เกิดปัญหาเนื่องจาก M/C DOWN บ่อย
4. เกิดปัญหาเนื่องจาก EPOXY BREED OUT
5. เกิดปัญหาเนื่องจากการส่งงานออกโดยที่ยังไม่ BOND
6. เกิดปัญหาเนื่องจากติด DIE ผิด DIAGRAM
7. เกิดปัญหาเนื่องจากเครื่อง BOND งาน REJECT โดยไม่หยุด
8. เกิดปัญหาเนื่องจากคราบ CONTAM บน PAD
9. เกิดปัญหาเนื่องจากการใช้ PARAMETER ไม่ตรงกับงาน
10. เกิดปัญหาเนื่องจากการ MIX DEVICE
11. เกิดปัญหาเนื่องจาก OFF LEAD
12. เกิดปัญหาเนื่องจากการใช้วัสดุมากเกินไป
13. เกิดปัญหาเนื่องจาก M/C ไม่สมบูรณ์
14. เกิดปัญหาเนื่องจาก MAG ร้อน
15. เกิดปัญหาเนื่องจากบริเวณพื้นที่ทำงานไม่ได้ระดับ
16. เกิดปัญหาเนื่องจากอุปกรณ์การทำงาน
17. เกิดปัญหาเนื่องจากสภาพ M/C ไม่สมบูรณ์
18. เกิดปัญหาการเสียเวลารอวัสดุในการทำงาน
19. เกิดปัญหาเนื่องจากการจัด LOT งานไม่ดี
20. เกิดปัญหาเสียเวลากับการ REWORK งาน
21. เกิดปัญหาเสียเวลากับการรอช่างและ ENGINEER
22. เกิดปัญหาเสียเวลากับการเช็ค PROGRAM
23. เกิดปัญหาเนื่องจากนำวัสดุเหลือใช้เข้าไปใน LINE
24. เกิดปัญหาเนื่องจากระบบชิ้นงานไม่เพียงพอ ไม่แน่นอน
25. เกิดปัญหาเนื่องจาก MAG สกปรก

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

26. เกิดปัญหาเนื่องจากเครื่องมือช่างวางเกะกะ
27. เกิดปัญหาเวลาช่าง P.M. เกะกะทางเดิน
28. เกิดปัญหาจากการที่ Q.A. วางงานไม่เป็นระเบียบ



เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

## การจัดประเภทของปัญหา

### 1. การเพิ่มผลผลิต (PRODUCTIVITY)

- 1.1 เกิดปัญหาการเสียเวลารอวัสดุในการทำงาน
- 1.2 เกิดปัญหาเนื่องจากการ PROGRAM บ่อย
- 1.3 เกิดปัญหาเนื่องจาก M/C DOWN บ่อย

### 2. ปรับปรุงคุณภาพ (QUALITY)

- 2.1 เกิดปัญหาเนื่องจาก EPOXY BREED OUT
- 2.2 เกิดปัญหาเนื่องจากการส่งงานออกโดยที่ยังไม่ BOND
- 2.3 เกิดปัญหาเนื่องจากติด DIE ผิด DIAGRAM
- 2.4 เกิดปัญหาเนื่องจากเครื่อง BOND งาน REJECT โดยไม่หยุด
- 2.5 เกิดปัญหาเนื่องจากการใช้ PARAMETER ไม่ตรงกับงาน
- 2.6 เกิดปัญหาเนื่องจากคราบ CONTAM บน PAD
- 2.7 เกิดปัญหาเนื่องจาก OFF LEAD
- 2.8 เกิดปัญหาเนื่องจากการ MIX DEVICE

### 3. ลดต้นทุน (COST REDUCTION)

- 3.1 เกิดปัญหาเนื่องจากการใช้วัสดุมากเกินไปจนความจำเป็น
- 3.2 เกิดปัญหาเนื่องจาก M/C ไม่สมบูรณ์

### 4. ความปลอดภัย (SAFETY)

- 4.1 เกิดปัญหาเนื่องจาก MAG ร้อน
- 4.2 เกิดปัญหาเนื่องจากบริเวณพื้นที่ทำงานไม่ได้ระดับ
- 4.3 เกิดปัญหาเนื่องจากอุปกรณ์การทำงาน
- 4.4 เกิดปัญหาเนื่องจากสภาพ M/C ไม่สมบูรณ์

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

## 5. ลดเวลา (DELIVERY TIME)

- 5.1 เกิดปัญหาการเสียเวลารอวัสดุในการทำงาน
- 5.2 เกิดปัญหาเนื่องจากการจัด LOT งานไม่ดี
- 5.3 เกิดปัญหาเสียเวลากับการ REWORK งาน
- 5.4 เกิดปัญหาเสียเวลากับการรอช่างและ ENGINEER
- 5.5 เกิดปัญหาเสียเวลากับการเช็ค PROGRAM

## 6. ความเป็นระเบียบเรียบร้อย (HOUSE KEEPING)

- 6.1 เกิดปัญหาเนื่องจากนำวัสดุเหลือใช้เข้าไปใน LINE
- 6.2 เกิดปัญหาเนื่องจากระบบขึ้นวางงานไม่เพียงพอ ไม่แน่นอน
- 6.3 เกิดปัญหาเนื่องจาก MAG สกปรก
- 6.4 เกิดปัญหาเนื่องจากเครื่องมือช่างวางเกะกะ
- 6.5 เกิดปัญหาเวลาช่าง P.M. เกะกะทางเดิน
- 6.6 เกิดปัญหาจากการที่ Q.A. วางงานไม่เป็นระเบียบ

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

### การ จัดลำดับความสำคัญของปัญหา

หัวข้อปัญหา (Items)	ความเป็นไปได้ (Probability)				ความรุนแรง (Seriousness)				ความถี่ (Frequency)				คะแนน (Score)	
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4		
1. เกิดปัญหาจาก EPOXY BREED OUT	-	8	12	8	1	4	6	12	1	10	6	4	70	
2. เกิดปัญหาจากการส่งงานออกโดยที่ไม่ BOND	1	2	6	20	1	-	9	24	3	6	9	-	81	
3. เกิดปัญหาจากการติด DIE ผิด DIAGRAM	1	6	6	8	1	4	12	8	1	6	9	8	73	
4. เกิดปัญหาเครื่อง BOND ตัว REJECT โดยไม่หยุด	MLL	1	6	9	12	2	6	15	-	2	4	9	12	78
5. เกิดปัญหาจากการปน CONTAM บน PAD.		2	2	9	12	1	4	15	4	1	2	15	8	75
6. เกิดปัญหาจากการใช้ PARAMETER ไม่ตรงกับงาน		2	6	6	12	3	6	15	-	4	4	9	4	73
7. เกิดปัญหาจากการ MIX DEVICE		2	-	12	12	2	-	3	24	2	4	12	-	73
8. เกิดปัญหาการ OFF LEAD		2	2	12	12	2	4	9	12	-	4	9	20	88
9. เกิดปัญหาการ BOND ผิด DIAGRAM	-	-	6	28	-	-	-	36	-	14	6	-	90	
10. เกิดปัญหาเนื่องจากการนำของเหลวใส่เข้าไปใน LINE	ความไม่เรียบร้อย	3	4	6	12	6	4	3	4	4	6	9	4	65
11. เกิดปัญหาจากระบบชิ้นงานไม่เรียบร้อย		-	8	3	16	1	10	3	8	2	6	9	12	76
12. เกิดปัญหาเนื่องจาก MAG สกปรก		1	4	15	4	5	2	6	4	3	6	6	4	60
13. เกิดปัญหาเนื่องจากเครื่องมือช่างวางเกะกะ		-	4	12	16	3	6	9	8	-	10	6	16	90
14. เกิดปัญหาเวลาช่าง PM เครื่องเกะกะทางเดิน		1	4	9	16	2	10	3	8	2	2	15	8	80
15. เกิดปัญหาจากการที่ QA วางงานไม่เป็นระเบียบ	2	4	6	12	3	2	9	8	2	4	6	8	66	


หัวข้อปัญหา (Items)		ความเป็นไปได้ (Probability)				ความรุนแรง (Seriousness)				ความถี่ (Frequency)				คะแนน (Score)
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
1. เกิดปัญหาการเสียเวลาวัสดุในการทำงาน	เวลา	1	8	3	16	2	12	3	4	1	6	12	12	80
2. เกิดปัญหาเนื่องจากการจัด LOT งานไม่ดี		1	2	12	8	2	4	9	8	2	4	9	8	69
3. เกิดปัญหาเสียเวลากับการ REWORK งาน		1	6	12	8	2	8	12	-	1	6	6	12	74
4. เกิดปัญหาเสียเวลากับการรอช่าง และ ENGINEER		1	4	12	12	2	6	6	8	-	10	6	8	75
5. เกิดปัญหาเสียเวลากับการเช็ค PROGRAM		1	10	3	12	2	4	12	8	-	8	12	8	80
6. เกิดปัญหาเนื่องจากการเปลี่ยน PROGRAM บ่อย	ปริมาณงานน้อย	-	6	6	20	2	2	12	12	-	4	6	24	94
7. เกิดปัญหาเนื่องจากการรอวัสดุในการทำงาน		1	8	9	8	1	8	15	-	1	8	9	8	76
8. เกิดปัญหาเนื่องจาก M/C DOWN บ่อย		-	6	6	20	1	4	9	14	1	6	6	16	89
9. เกิดอุบัติเหตุเนื่องจากอุปกรณ์การทำงาน	ความปลอดภัย	3	2	6	8	3	6	6	-	7	4	-	4	49
10. เกิดปัญหาเนื่องจากสภาพ M/C ไม่สมบูรณ์		1	8	9	12	3	2	9	12	2	2	9	12	81
11. เกิดปัญหาเนื่องจากการรับ MAG ร้อน	ต้นทุน	4	-	9	12	3	6	3	12	5	4	3	4	65
12. เกิดปัญหาเนื่องจากพื้นที่บริเวณที่ทำงานไม่ได้ระดับ		2	8	6	8	4	8	3	4	2	12	3	4	64
13. เกิดปัญหาเนื่องจากการใช้วัสดุมากเกินไปจนความจำเป็น	ต้นทุน	2	2	9	12	4	2	9	4	2	8	6	4	64
14. เกิดปัญหาเนื่องจาก M/C ไม่สมบูรณ์		1	4	9	16	1	4	9	16	2	4	9	12	87
15. เกิดปัญหาเนื่องจาก M/C รองงาน		2	4	6	12	1	6	15	4	2	4	15	4	75

ตารางตรวจสอบ

ชื่อผลิตภัณฑ์ (Product) <u>วัสดุอุปกรณ์บนชั้นวางงาน</u>		วันที่ (Date) <u>12 - 18 กค 31</u>		
จำนวนที่ตรวจสอบ (Quantity) <u>905 ชิ้น</u>		หน่วยงาน (Operation) <u>F/E</u>		
		ผู้ตรวจสอบ (Auditor) <u>ลำควน</u>		
ลำดับ (No.)	รายการ (Items)	รอยขีด (No. of Time)	จำนวน (Amount)	เปอร์เซ็นต์ (%)
1	ปัญหาเครื่องเปลี่ยน PROGRAM บ่อย	9	9	1.00
2	ปัญหาการส่งงานไม่ BOND	1	1	0.11
3	ปัญหาจำนวนงาน REWORK	520	520	57.46
4	ปัญหางาน MIXED DEVICE ผิด	-	-	-
5	ปัญหาการ BOND ผิด BONDING DIAGRAM	1	1	0.11
6	ปัญหาเนื่องจากชั้นวางงานไม่เป็นระเบียบ	374	374	41.32
	รวม (Total)	905		100%

### หัวข้อเชื้อต ลดปัญหาเนื่องจากชั้นวางงานไม่เป็นระเบียบ

#### กราฟเส้น (Line Graphs)

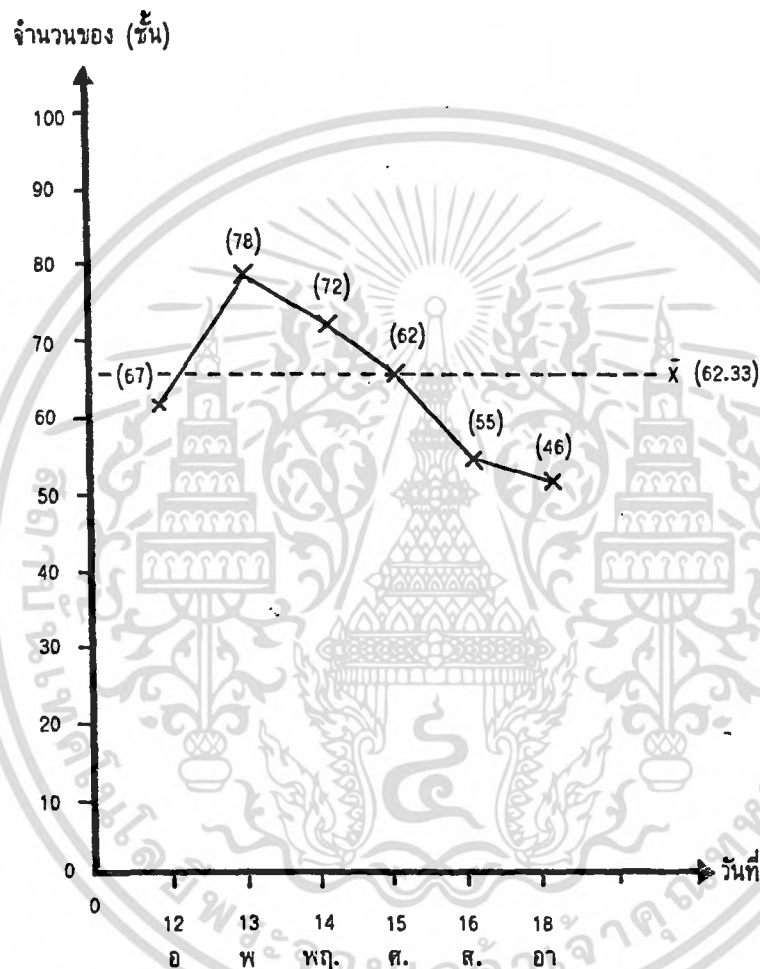


กราฟเส้นแสดงจำนวนสิ่งของในแต่ละวัน

ระยะเวลา 7 วัน (12-18 ก.ค. 31)

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



### กราฟแท่ง (Bar Graphs)

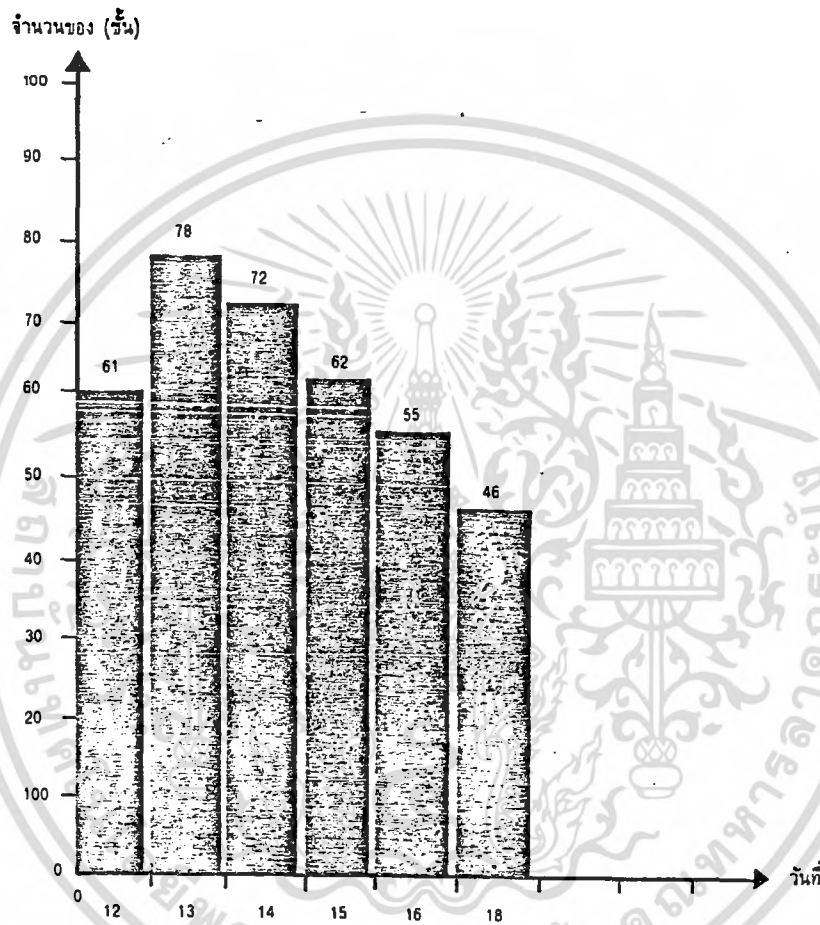


กราฟเส้นแสดงจำนวนสิ่งของในแต่ละวัน

ระยะเวลา 7 วัน (12-18 ก.ค. 31)

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

### ตารางข้อมูลกราฟกลม (Data)


รายการ (Items)	จำนวน (Amount)	เปอร์เซ็นต์ %	องศา (Degree)
เครื่องมือช่าง	122	32.6	117.36
เครื่องมือ Prod.	85	22.8	82.06
กระดาษ	67	18.0	64.80
เครื่องเขียน	52	14.0	50.40
เครื่องคิดเลข	15	4.0	14.40
กลิ้ง	12	3.0	10.80
กล่องทอง, อื่น ๆ	11,10	3.0,2.6	0.80,9.36
รวม (Total)	374	100.00	360

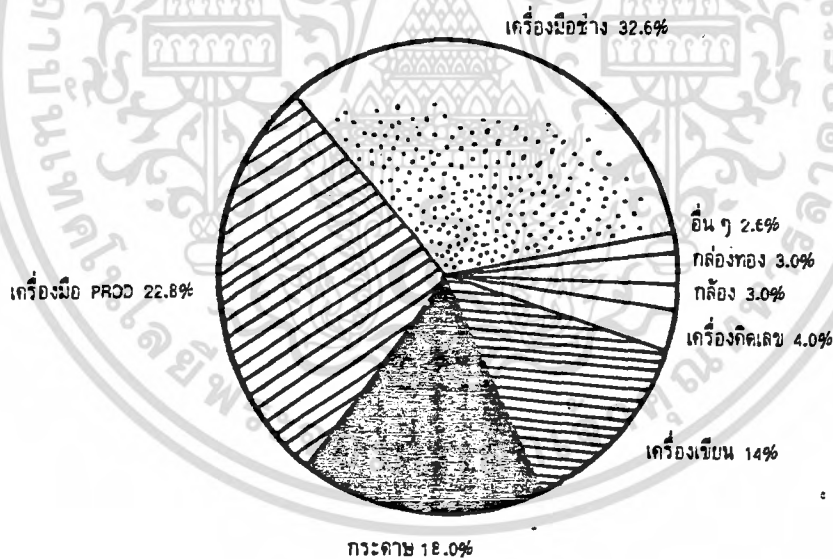


เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้


### ตารางข้อมูลแผนภูมิพาเรโต (Data)

ลำดับ (No.)	รายการ (Items)	จำนวน (Amount)	จำนวนสะสม (Accumulate)	เปอร์เซ็นต์ %	% สะสม (Accumulate)
1	เครื่องมือช่าง	122	122	32	32
2	เครื่องมือ พนักงาน PRODUCTION	85	207	23	50
3	กระดาษ	67	274	18	73
4	เครื่องเขียน	52	326	14	87
5	อื่น ๆ	48	374	13	100
6					
7					

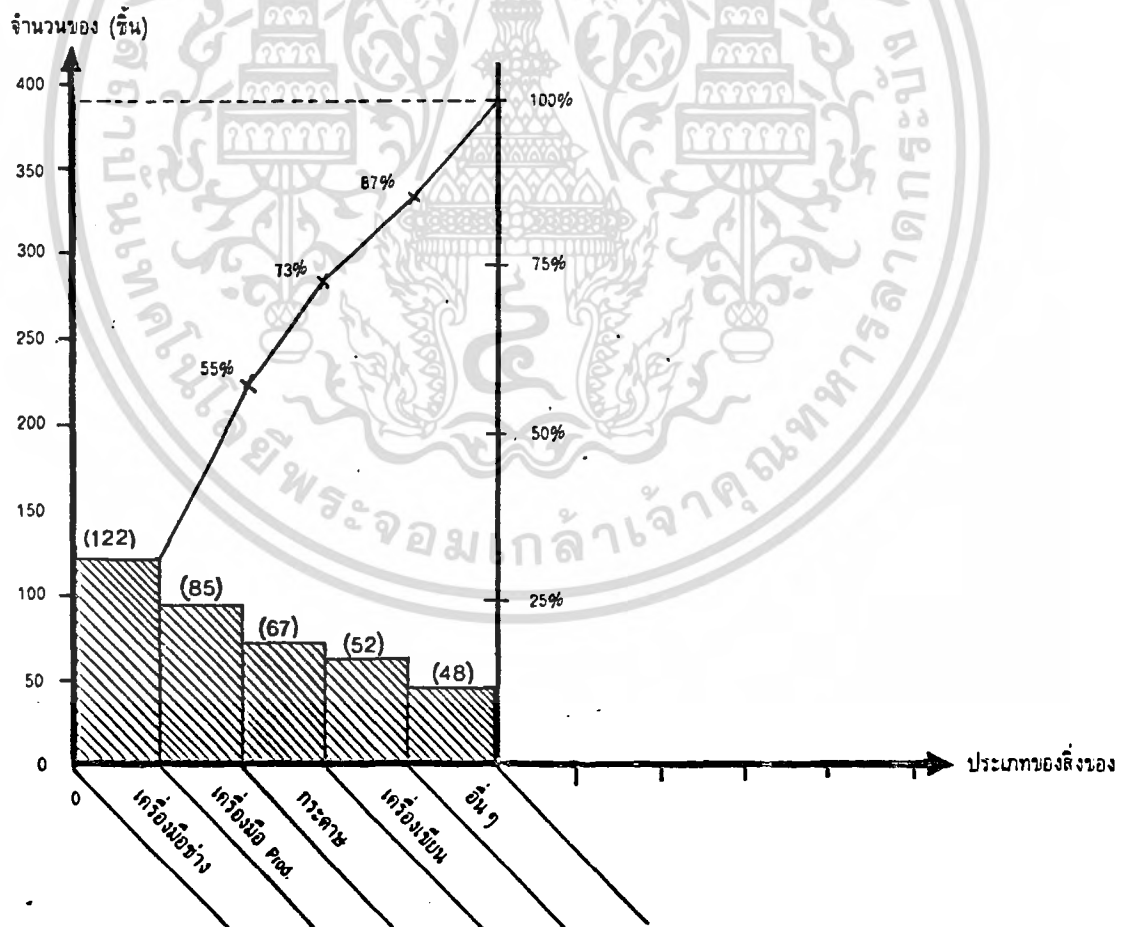

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

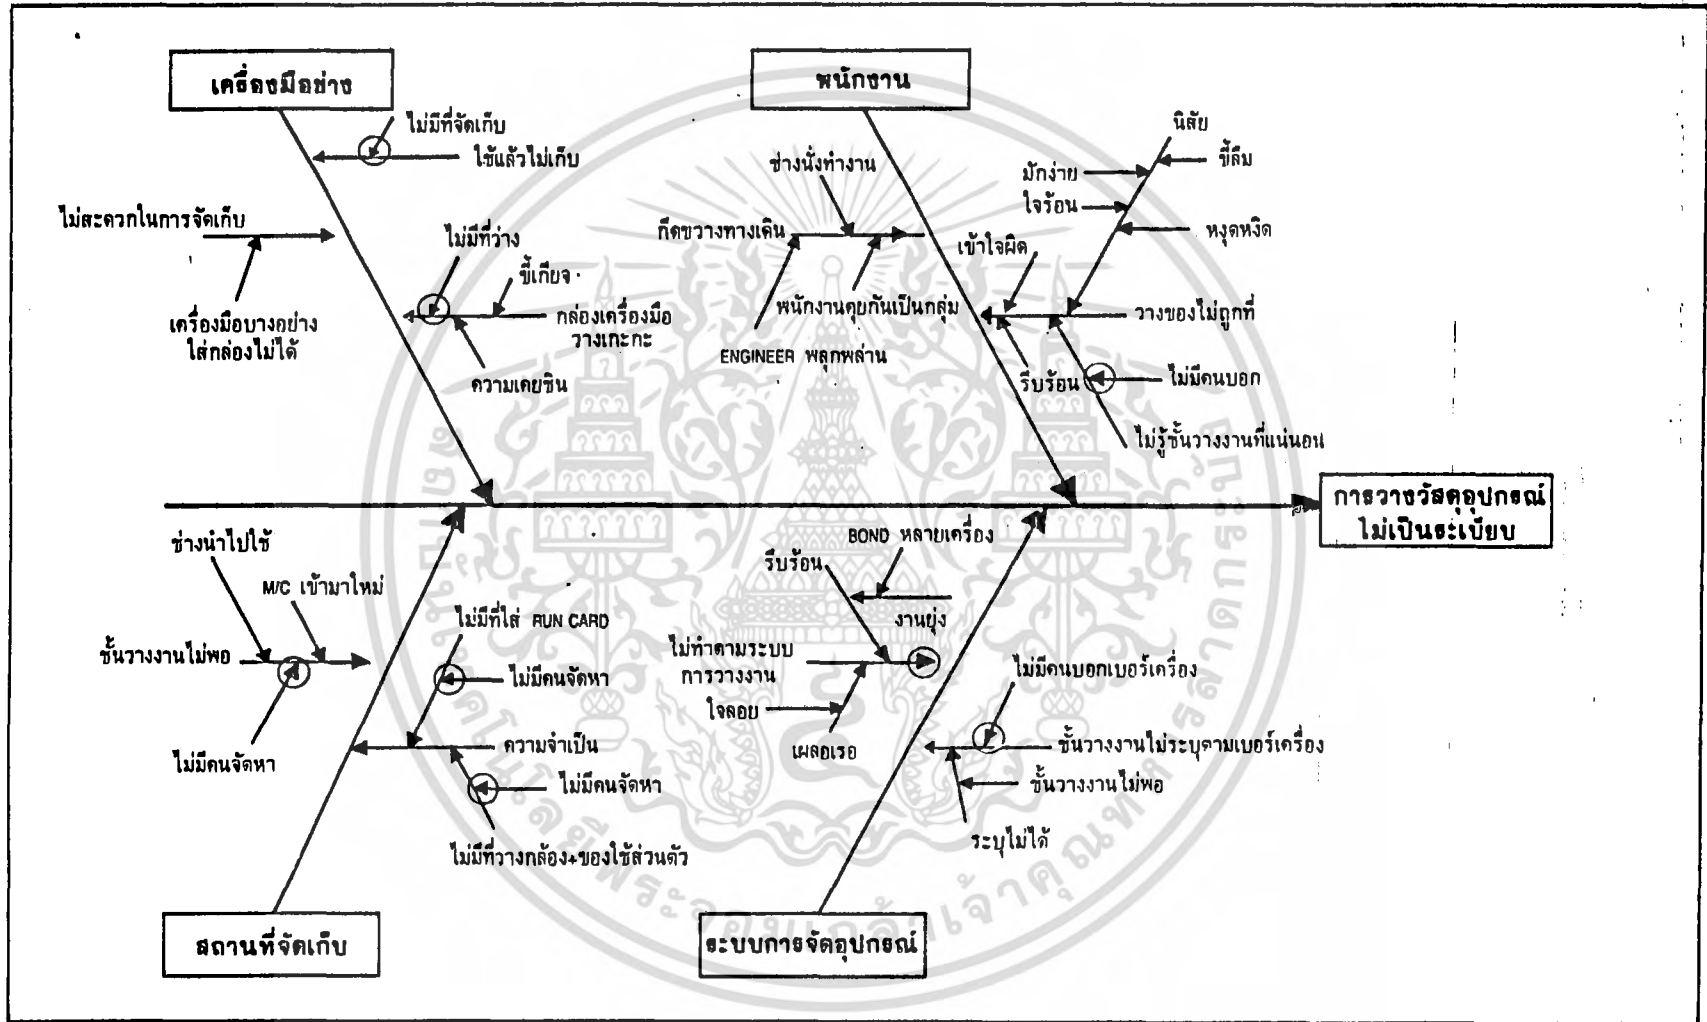

ก่อนการแก้ไข					หลังการแก้ไข					
สัญลักษณ์					ขั้นตอนการทำงาน	สัญลักษณ์				
▽	○	➡	D	□		▽	○	➡	D	□
					1. เปิดเครื่อง BOND งาน 2. ตรวจสอบ PROGRAM พร้อมทั้ง CORRECT BALL 3. ตรวจสอบเบอร์ MAG คูณจำนวน ภูเขาผลัดหัวของ 4. เช็ด CAP 5. ตรวจสอบจำนวนงานในกรณีทานค้ำ LOT 6. นำงานส่ง OA (เพื่อสิ่งลดและตรวจ PROGRAM) 7. เดินกลับมาที่เครื่อง 8. BOND งาน 9. เมื่องานครบ MAG ส่งงานและลงเบอร์ MAG 10. เมื่องานครบ LOT ตรวจสอบเบอร์ MAG และตรวจงานก่อนส่ง 11. ยกงาน LOT นั้นส่ง OA 12. กลับมา BOND งาน					
	3	4		5	รวม		3	3		5
ความหมายของสัญลักษณ์ 						ใช้นั้น <ul style="list-style-type: none"> <li>- การเก็บ</li> <li>- การทำงาน</li> <li>- การเคลื่อนที่</li> <li>- การรอคอย</li> <li>- การตรวจสอบ</li> </ul>				


ปัญหาใหญ่ (Problems)	ปัญหาย่อย (Sub Problems)	วิธีแก้ไขปัญหา (Corrective Actions)	ผู้รับผิดชอบ (Responsibility)	ผล (Result)
พนักงาน				
วางของไม่ถูกที่	ไม่รู้ชั้นวางของที่แน่นอน	กำหนดตำแหน่งที่วางสิ่งของแต่ละ	ศศิธร นาเวียง	
	- ไม่มีคนบอก	อย่างแล้วแจ้งให้สมาชิกทุกคนมีความ	อัญชญา ประภักดิ์	ทุกคนปฏิบัติ
		เข้าใจตรงกันพร้อมทั้งปฏิบัติตามและ		ตามคัมภีร์
		มีผู้ติดตามผล โดยวิธีปฏิบัติคือ		
		1. อุปกรณ์ในการทำงานเช่นทวิส-		
		เซอร์ วายลป์ ปากกา Airline ต้อง		
		เก็บไว้บนเควีร์ทองหรือในลิ้นชัก		
		ห้ามวางบนชั้นวางงานเด็ดขาด		
		2. ขา Mag. ต้องมีไว้แค่พอใช้ไม่มาก		
		เกินไปและต้องจัดให้เป็นระเบียบ		
		3. Mag. ใส่งาน Rework ต้องมีไว้แค่		
		พอใช้ไม่มากเกินไป ต้องวางไว้ชั้น		
		บนสุดของชั้นวางงาน และต้องจัด		
		ให้เป็นระเบียบ		

ปัญหาใหญ่ (Problems)	ปัญหาย่อย (Sub Problems)	วิธีการแก้ไขปัญหา (Corrective Actions)	ผู้รับผิดชอบ (Responsibility)	ผล (Result)
		4. Down Time ต้องเก็บไว้กับใบ Runcard		
		5. กล่องใส่เครื่องมือ Prod. ต้องวาง ไว้หลังเครื่อง		
		6. ถ้าใบ Parameter หมดต้องนำใบ เก่ามาแลก		
ระบบการจัดอุปกรณ์				
ชั้นวางงานไม่ระบุดามเบอร์เครื่อง	ไม่มีคนบอกเบอร์ชั้น	กำหนดเบอร์ชั้นวางงานให้ตรงกับ เบอร์เครื่อง และกำหนดระบบการ วางงานให้แน่นอน และเข้าใจตรงกัน	ลำควน ทงแสงชาติ พนิดา ผลพรต	ไม่เกิดความผิดพลาด ในการวางงาน
		ให้สมาชิกทุกคนปฏิบัติตามข้อกำหนดดังนี้คือ		
		1. กำหนดป้ายติดชั้นวางงานว่าชั้น ไหนเป็นของเครื่องไหน		
		2. ห้ามนำงานของเครื่องอื่นมาวาง บนชั้นที่ไม่ใช่ของเครื่องนั้น		
		อย่างเด็ดขาด		

ปัญหาใหญ่ (Problems)	ปัญหาย่อย (Sub Problems)	วิธีการแก้ไขปัญหา (Corrective Actions)	ผู้รับผิดชอบ (Responsibility)	ผล (Result)
เครื่องมือช่าง				
กล่องเครื่องมือวางเกะกะ	ไม่มีที่วาง	กำหนดที่วางเครื่องมือช่างให้แน่นอน	ต่อศักดิ์ ทองแกมแก้ว	
		โดยให้ปฏิบัติดังนี้คือ	รัชณี รุ่งพิทักษ์มานะ	ดีมาก
		1. กำหนดชั้นให้ช่างใช้วางงาน		
		2. ช่างมีรถสำหรับใส่เครื่องมือและเมื่อ		
		ช่างนำเครื่องมือไปใช้แล้วต้องนำ		
		มาเก็บที่เดิม		
		3. กรณีที่ช่างซ่อมเครื่องหรือ P.M.		
		เครื่องไหนต้องใช้ชิ้นวางงานของ		
		เครื่องนั้นห้ามนำชิ้นของเครื่องอื่น		
		มาใช้เด็ดขาด		

ปัญหาใหญ่ (Problems)	ปัญหาย่อย (Sub Problems)	วิธีการแก้ไขปัญหา (Corrective Actions)	ผู้รับผิดชอบ (Responsibility)	ผล Result
สถานที่จัดเก็บ				
ชั้นวางงาน ไม่พอ	ไม่มีคนจัดหา	ให้สมาชิกทุกคนปฏิบัติดังนี้คือ 1. หาชั้นวางงานให้เพียงพอและกำหนด	สุนีย์ สุภักดิ์	ดีมาก
ความจำเป็น	ไม่มีที่ใส่ Runcard	เบอร์ชั้นวางงานให้ตรงกับเบอร์	บงอร ครุสิทธิ์	
	- ไม่มีคนจัดหา	เครื่อง	อรชร สังเกตใจ	
	ไม่มีที่วางกล่อง และของใช้ส่วนตัว	2. การวางงานต้องวางดังนี้คือ		
	- ไม่มีคนจัดหา	- ชั้นบนใช้วางงาน Rework		
		- ชั้นกลางใช้วางงานที่ Bond แล้ว		
		- ชั้นล่างใช้วางงานที่ยังไม่ได้ Bond		
		3. ที่ใส่ Runcard และ ใบ Parameter		
		จะมีสองชั้นคืออยู่ข้างเครื่อง และชั้น		
		นอกต้องใส่ใบ Parameter ชั้นในต้อง		
		ใส่ Runcard		



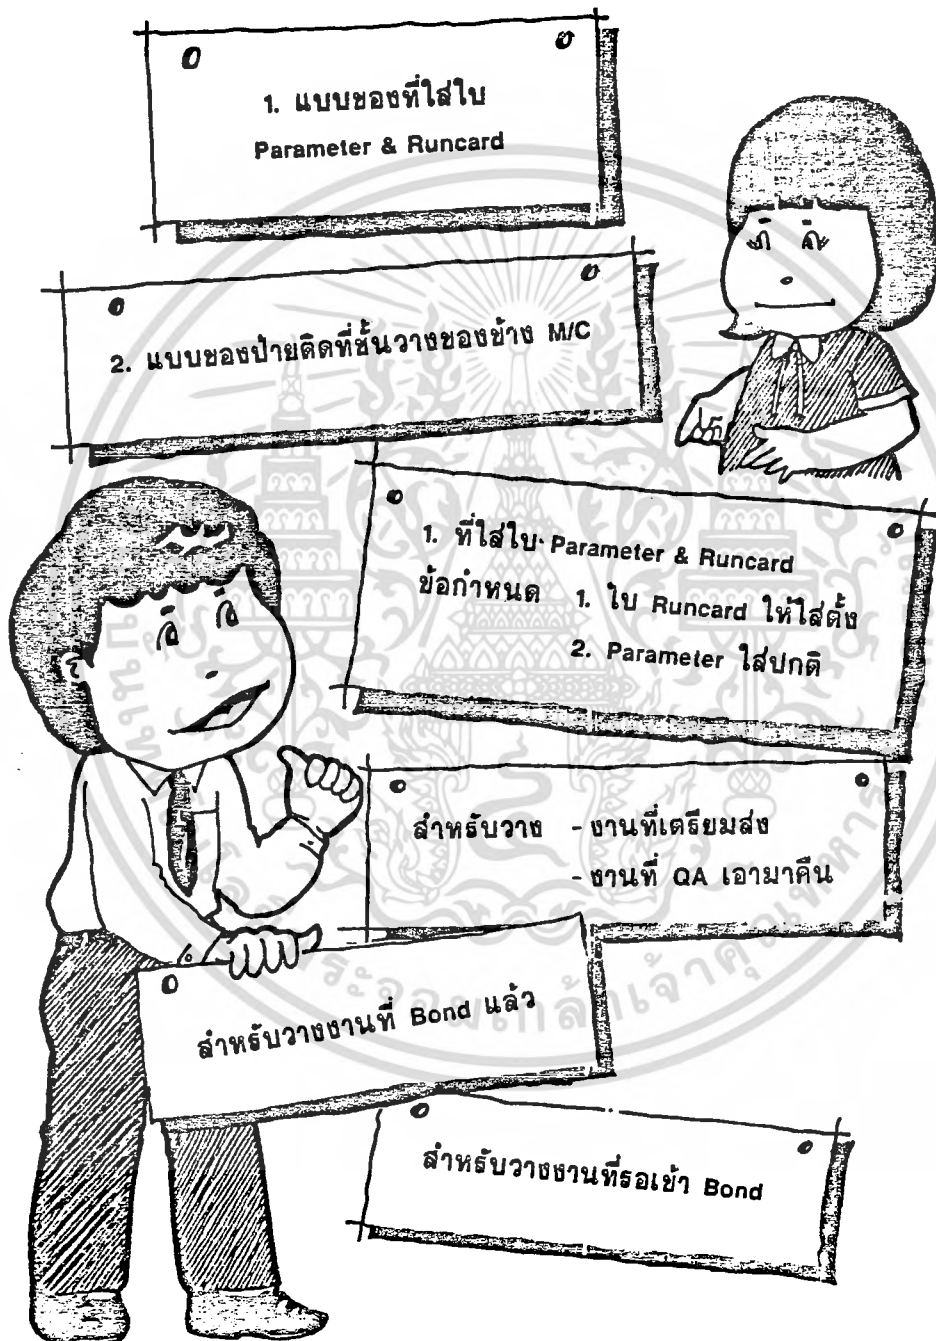


เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

1. แบบซองที่ใส่ PARAMETER & RUNCARD


2. แบบป้ายติดที่ชั้นวางของช่าง M/C

- ที่ใส่ใบ PARAMETER & RUNCARD

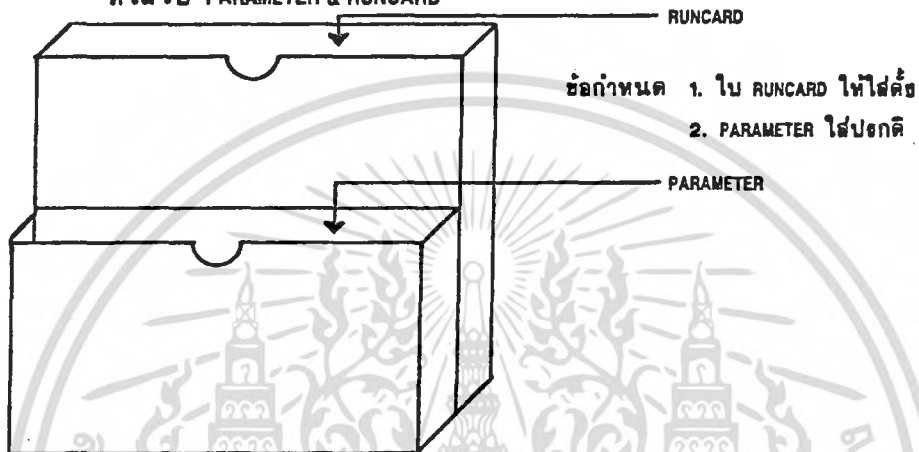

- ป้ายติดชั้นวางของ

ตำแหน่งติดตั้ง

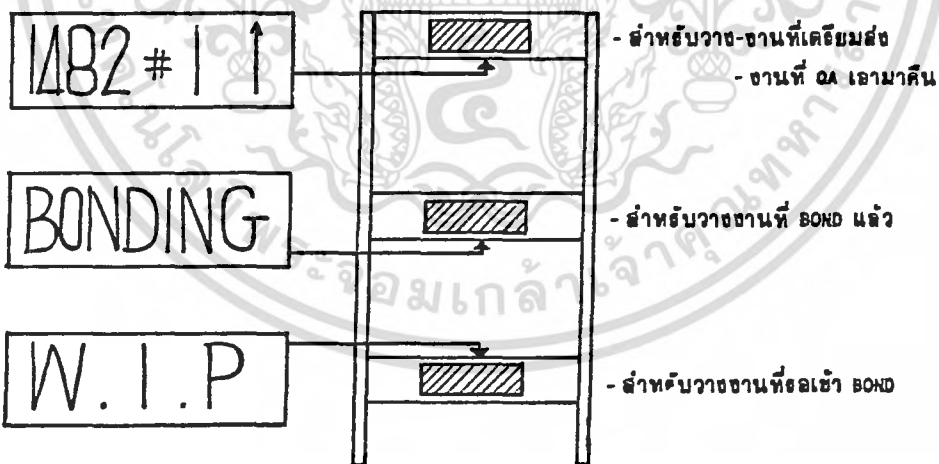

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

1. ลักษณะการวางและกาบใช้ชั้นวางของ


1.1 ใช้ชั้นตั้งวางไว้ด้านซ้ายมือสำหรับ M/C # 1-5 และ M/C # 1-5 และ M/C # 13-17


1.2 ใช้ชั้นตั้งวางไว้ด้านขวามือสำหรับ M/C # 9-12 และ M/C # 20-22

1.3 ในกรณีที่มีการใช้ชั้นวางของร่วมกันจะร่วมกันที่ M/C # 5,6 M/C # 7,8 M/C # 19,20 (M/C ใน  
เส้นประ)

1.4 ในกรณีที่ชั้นวางของใช้ร่วมกันจะใช้ SCOTT TAPE สีส้มแบ่งครึ่ง



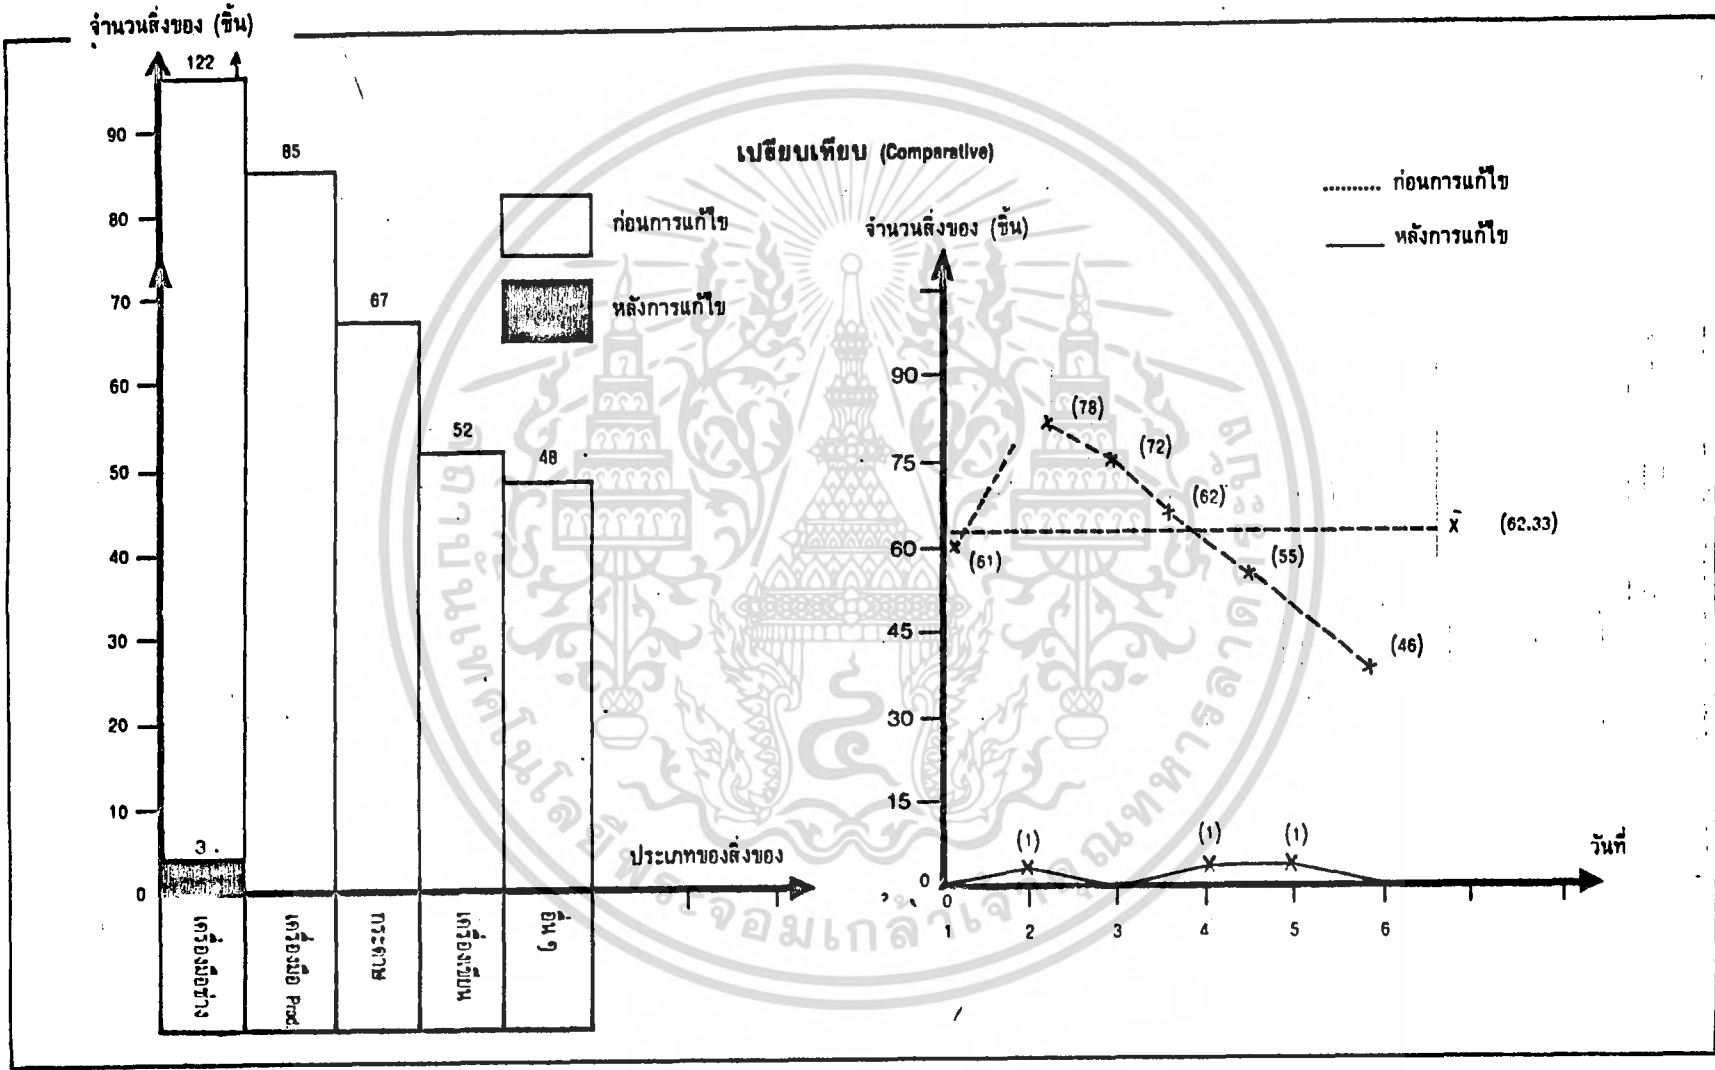

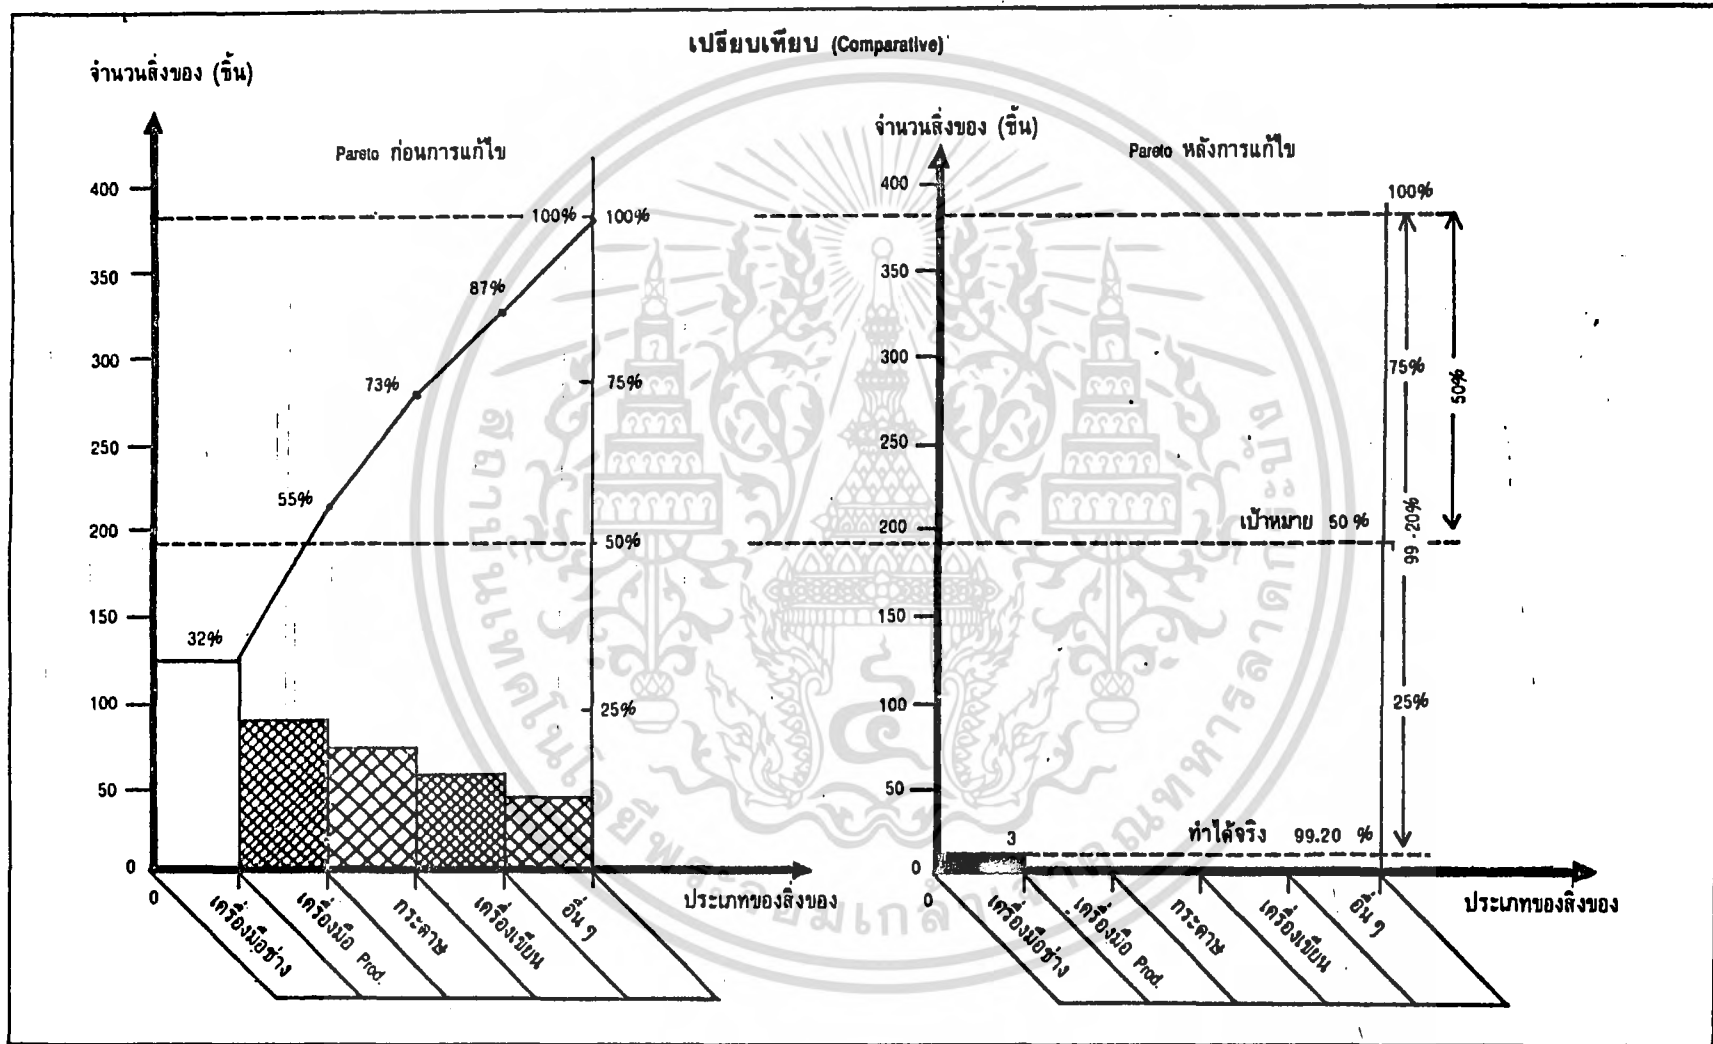

### มาตรฐาน (Standardization)

1. ผู้ที่จะเข้ามาทำงานใน 1482 ต้องเข้าใจระบบการวางแผนของชั้นวางงาน และที่ใส่ Parameter, Down Time, R/C ก่อน
2. อุปกรณ์ในการทำงาน เช่น ทวิสเซอร์ , ArtLine , วายลิป , ปากกา , Job Card ต้องวางไว้ที่เครื่อง หรือใส่ลิ้นชักไว้เท่านั้น
3. Mag ทางด้านงานเข้าเครื่องและออกจากเครื่อง ต้องมีไว้ข้างละไม่เกิน Mag และ Mag ใสงานReject ต้องไม่เกิน 2 Mag.
4. ซา Mag ต้องมีเท่าจำนวน Mag
5. แบบฟอร์ม Down Time ต้องเก็บไว้กับใบ Parameter ทุกครั้งหลังจากลงข้อมูลเรียบร้อยแล้ว
6. กล่องใส่อุปกรณ์การทำงานของ Prod. ต้องมีขนาดที่ใส่ในลิ้นชักได้ และต้องเก็บไว้ในลิ้นชัก
7. เมื่อแบบฟอร์ม Parameter หมุดต้องนำไปเก่าไปแลกเปลี่ยนใหม่
8. เมื่อช่างนำเครื่องมือออกไปใช้แล้ว ต้องนำไปเก็บที่รถเก็บเครื่องมือทุกครั้ง
9. เมื่อช่าง P.M. เครื่องใด ต้องใช้ชั้นวางงานของเครื่องนั้น (ชอมก็เช่นกัน)
10. กำหนดให้ชั้นทั้ง 3 ชั้นของชั้นวางงานมีดังนี้
  - 10.1 ชั้นบนสุดใช้วางงาน Reject
  - 10.2 ชั้นกลางใช้วางงาน Bond แล้ว
  - 10.3 ชั้นล่างใช้วางงานรอ Bond
11. แบบฟอร์ม Parameter ต้องใส่ชั้นนอกตามแนวนอน Runcard ต้องใส่ชั้นในตามแนวตั้ง
12. ห้ามย้ายกล่องตรวจงานและเก่าออกจากจุดที่กำหนดให้
13. บนชั้นวางงานทั้ง 3 ชั้นต้องมีเฉพาะงานและ Mag เท่านั้น
14. ต้องวางงานบนชั้นที่มีเบอร์กำหนดให้ตรงกับเบอร์เครื่องเท่านั้น
15. ห้ามนำงานของเครื่องอื่น มาวางบนชั้นที่ไม่ใช่ของเครื่องนั้นโดยเด็ดขาด

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

## แผนการติดตามผล (Follow Up)

ลำดับ (No)	รายการ (Items)	ผู้ติดตาม (Responsibility)	ความถี่ (Frequency)
1	จะทำการตรวจสอบเพื่อเช็คดูว่าพนักงาน ยังทำตามข้อกำหนดและขั้นตอนของกลุ่ม อยู่หรือไม่ (ทุก ๆ 3 เดือน)	ลำดวน, ศศิธร (นาเวียง)	3 เดือน : 1 ครั้ง
2	จะทำการสำรวจอุปกรณ์ว่ายังอยู่ครบ และสมบูรณ์หรือไม่ (ทุก ๆ 1 เดือน)	ศศิธร (ยิ้มใหญ่), นินดา	1 เดือน : 1 ครั้ง
3	สำรวจความสะอาดและความเป็น ระเบียบของชั้นวางงาน	ต่อศักดิ์, รัชนิ	1 เดือน : 1 ครั้ง
4	ตรวจสอบการเก็บ R/C, ใบ Para- meter, Down Time ว่าเก็บในกล่อง ที่ทางกลุ่มจัดหาให้หรือไม่ และเก็บตาม ลักษณะที่กลุ่มกำหนดไว้หรือไม่	สุรีย์, อัญญา, บิ่งอร, อรชร	1 เดือน : 1 ครั้ง

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

## สรุปผล (Conclusion)

### ผลทางตรง

1. ทำให้พนักงานทุกคนทำงานโดยไม่ต้องกังวลว่า จะเกิดการผิดพลาดจากการใช้ชิ้นวางงาน
2. ลดขั้นตอนที่ยุ่งยาก ในการใช้ชิ้นวางงานที่ทุกคนยังไม่รู้ระบบที่แน่นอนของชิ้นวางงาน
3. ป้องกันการผิดพลาดในการทำงานที่เคยเกิดขึ้นในอดีตได้ดี
4. พนักงานทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องใน 1482 มีความเข้าใจตรงกันในการที่จะทำงาน Line เดียวกัน
5. สามารถลดเวลาในการค้นหาและหยิบงานจากชิ้นวางงานได้ง่ายขึ้น
6. สามารถลดอัตราการส่งงานยังไม่ Bond ออกได้
7. มีเวลาที่จะดูงานตามเครื่องที่กำลัง Bond อยู่ได้มาก
8. มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยเกิดขึ้นในสถานที่ทำงาน
9. สามารถทำงานได้สะดวกสบายขึ้น
10. ทำให้การผลิตใน 1482 เพิ่มผลผลิตและรวดเร็วขึ้น และเพิ่มความแน่นอนในการทำงาน
11. ไม่เกิดความเสียหายกับงาน ที่ต้องวางไว้หลังเครื่อง (เพราะเราใช้ชิ้นวางงาน)

### ผลทางอ้อม

1. รู้จักทำงานเป็นทีม
2. รู้จักใช้เหตุผลในการแก้ปัญหา
3. พนักงานทุกคนมีสุขภาพจิตในการทำงานดีขึ้น
4. ไม่ทำให้เพื่อนร่วมงานหงุดหงิดเวลาที่มีการใช้กล่องตรวจงาน

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

5. ไม่ต้องคอยระวังตัว เมื่อมีแขกมาเยี่ยมชมโรงงาน
6. ทำให้หีบงานไปดุนและนำมาคืนได้ง่ายมากขึ้น
7. มีโอกาสแสดงความคิดเห็นและแก้ปัญหาด้วยตนเอง
8. ทำให้การส่งกะไม่ยุ่งยาก เพราะทุกคนทำงานในระบบเดียวกัน
9. เกิดความสามัคคีต่อกัน โดยไม่รู้ตัว
10. เป็นกิจกรรมเรื่องแรก ที่สามารถส่งผลให้การรับส่งงานรวดเร็วและถูกต้อง
11. เพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต และการปฏิบัติงานให้สะดวกสบายขึ้น รวดเร็วขึ้น

และมีทัศนคติที่ดีต่อสภาพแวดล้อมในการทำงาน



เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

### อุปสรรค (Obstacle)

1. เนื่องจากไม่เคยมีการกำหนดการใช้ชิ้นงาน ดังนั้นการปฏิบัติงานในระยะแรกค่อนข้างจะสับสน
2. ในการติดตั้งวัสดุอุปกรณ์ทำให้สมาชิกต้องเหนื่อย และมึนงงเพิ่มขึ้น เพราะต้องทำกันเอง
3. สมาชิกบางคนต้องย้ายไปอยู่แผนกอื่นอย่างถาวร
4. การรอวัสดุอุปกรณ์การทำงานเป็นเวลานาน
5. การเปลี่ยนตำแหน่งงานของสมาชิกครั้งละหลาย ๆ คน เพื่อทำงานแทนในหน้าที่อื่น
6. การดูแลติดตามผลกระทำได้น้อย เพราะสมาชิกแต่ละคนมึนงงมาก
7. บุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับแผนก 1482 ยังไม่เข้าใจการแก้ปัญหาของกลุ่ม

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้


**AT&T**

Microelectronics (Thai) Co., Ltd.

# QC ชุดปฏิบัติการกิจกรรม CIRCLE FORM



ชื่อกลุ่ม

Group Name \_\_\_\_\_


หัวข้อเรื่อง

Theme \_\_\_\_\_

ฝ่าย/แผนก

Dept./Sect. \_\_\_\_\_

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

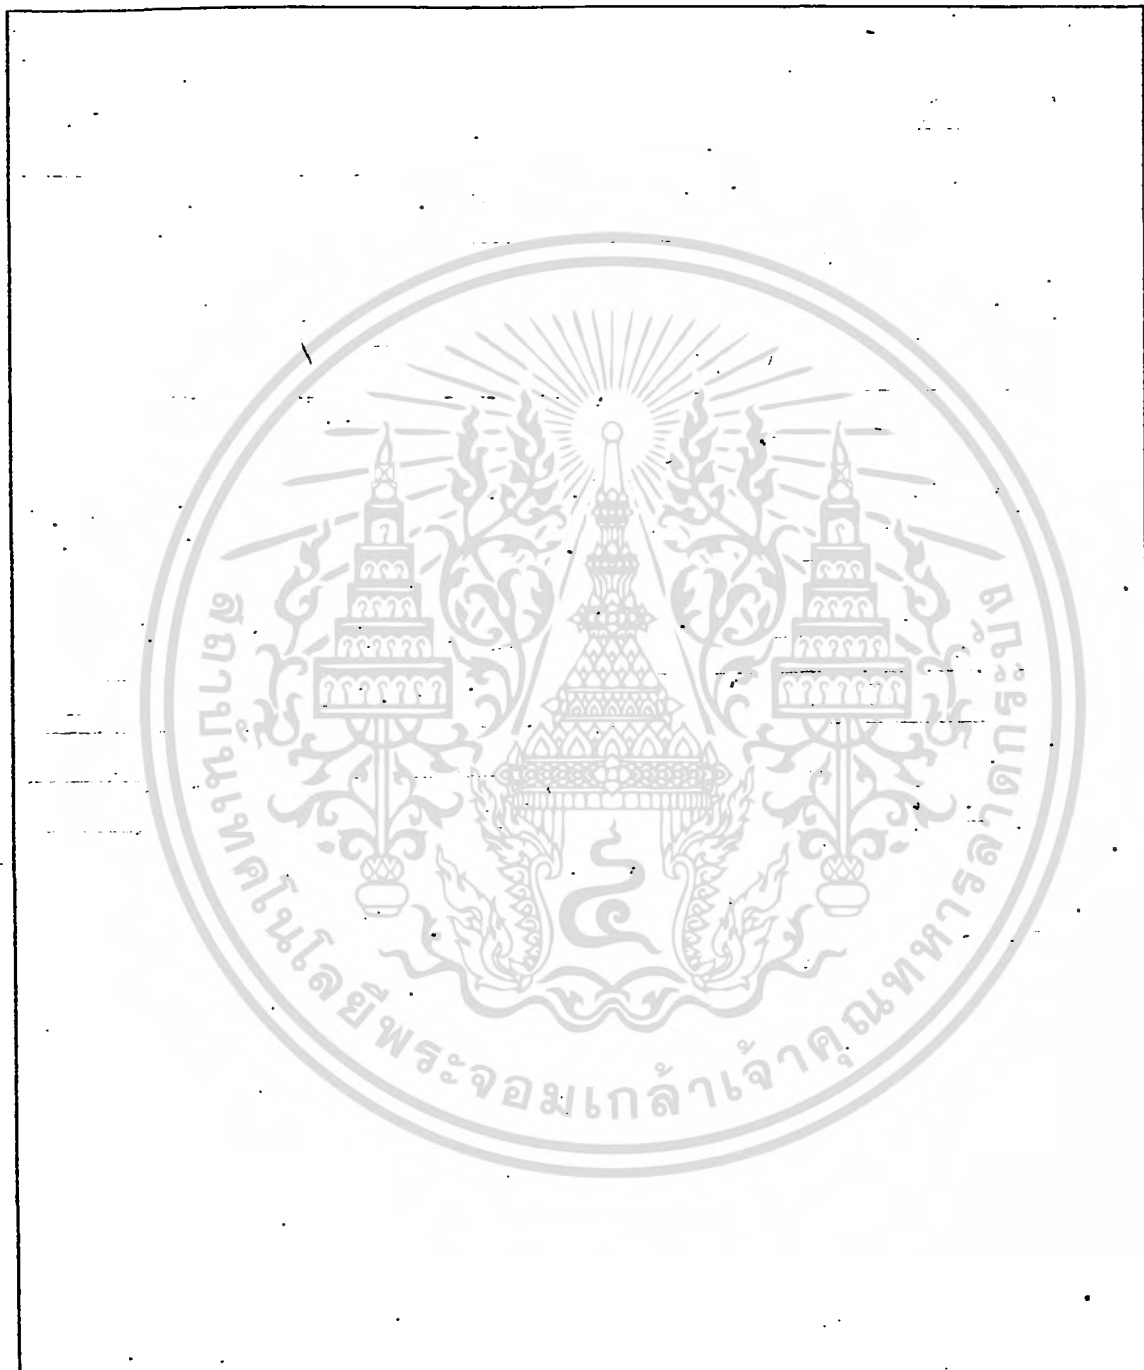

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



**AT&T**  
Microelectronics (Thai) Co.,Ltd.

รายงานการประชุมกลุ่ม  
Meeting Report

CC-01

ชื่อกลุ่ม (Group Name) \_\_\_\_\_ กิจกรรมเรื่อง (Activity Name) \_\_\_\_\_

วันที่ (Date) \_\_\_\_\_ เวลา (Time) \_\_\_\_\_ ห้องประชุม (Meeting room) \_\_\_\_\_

สมาชิกเข้าประชุม (Attendance)

- |          |           |
|----------|-----------|
| 1. _____ | 6. _____  |
| 2. _____ | 7. _____  |
| 3. _____ | 8. _____  |
| 4. _____ | 9. _____  |
| 5. _____ | 10. _____ |

หัวข้อประชุม (Meeting Items)

- |          |          |
|----------|----------|
| 1. _____ | 3. _____ |
| 2. _____ | 4. _____ |

สรุปผลการประชุม (Meeting Result)

- |          |          |
|----------|----------|
| 1. _____ | 3. _____ |
| 2. _____ | 4. _____ |

หัวข้อประชุมครั้งต่อไป (Meeting Plan)

- |          |          |
|----------|----------|
| 1. _____ | 3. _____ |
| 2. _____ | 4. _____ |

การอนุมัติและความเห็น (Approval & Recommendation)

ตำแหน่ง (Position)	ชื่อความเห็น (Recommendation)	เซ็นชื่อ (Signature)	วันที่ (Date)
ที่ปรึกษา (Advisor)			
ผู้จัดการแผนก (Sect. Mgr.)			
ผู้จัดการฝ่าย (Dept. Mgr.)			

OIP Facilitator File

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



ขั้นตอน (Steps)	เปรียบเทียบ (Comparative)	ระยะเวลา (Period of Time)											
ค้นหาปัญหา (Select Problem)	แผน (Plan)												
	ปฏิบัติจริง (Actual)												
รวบรวมข้อมูลและสำรวจสภาพปัญหาปัจจุบัน (Data collection & current status check)	แผน (Plan)												
	ปฏิบัติจริง (Actual)												
วิเคราะห์สาเหตุ (Cause Analysis)	แผน (Plan)												
	ปฏิบัติจริง (Actual)												
วางแผนการแก้ไข (Action Plan)	แผน (Plan)												
	ปฏิบัติจริง (Actual)												
ดำเนินการแก้ไข (Doing)	แผน (Plan)												
	ปฏิบัติจริง (Actual)												
ประเมินผลการแก้ไข (Appraisal)	แผน (Plan)												
	ปฏิบัติจริง (Actual)												
กำหนดมาตรฐาน (Standardization)	แผน (Plan)												
	ปฏิบัติจริง (Actual)												
วางแผนติดตามผล (Follow up)	แผน (Plan)												
	ปฏิบัติจริง (Actual)												
สรุปผลจัดทำรายงาน (Conclusion & Report)	แผน (Plan)												
	ปฏิบัติจริง (Actual)												



**AT&T**  
Microelectronics (Thai) Co.Ltd.

การค้นหาคำปัญหา  
Problems Selection

OC-04

1. _____	21. _____
2. _____	22. _____
3. _____	23. _____
4. _____	24. _____
5. _____	25. _____
6. _____	26. _____
7. _____	27. _____
8. _____	28. _____
9. _____	29. _____
10. _____	30. _____
11. _____	31. _____
12. _____	32. _____
13. _____	33. _____
14. _____	34. _____
15. _____	35. _____
16. _____	35. _____
17. _____	37. _____
18. _____	38. _____
19. _____	39. _____
20. _____	40. _____
_____	_____
_____	_____
_____	_____

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



**AT&T**  
Microelectronics (Thai) Co.,Ltd.

แยกประเภทปัญหา  
Problems Group

OC-05

1. การเพิ่มผลผลิต (Productivity)

- 1.1 \_\_\_\_\_  
1.2 \_\_\_\_\_  
1.3 \_\_\_\_\_  
1.4 \_\_\_\_\_  
1.5 \_\_\_\_\_  
1.6 \_\_\_\_\_

5. ระยะเวลา (Delivery Time)

- 5.1 \_\_\_\_\_  
5.2 \_\_\_\_\_  
5.3 \_\_\_\_\_  
5.4 \_\_\_\_\_  
5.5 \_\_\_\_\_  
5.6 \_\_\_\_\_

2. ปรับปรุงคุณภาพ (Quality)

- 2.1 \_\_\_\_\_  
2.2 \_\_\_\_\_  
2.3 \_\_\_\_\_  
2.4 \_\_\_\_\_  
2.5 \_\_\_\_\_  
2.6 \_\_\_\_\_

6. ความระเบียบเรียบร้อย (House Keeping)

- 6.1 \_\_\_\_\_  
6.2 \_\_\_\_\_  
6.3 \_\_\_\_\_  
6.4 \_\_\_\_\_  
6.5 \_\_\_\_\_  
6.6 \_\_\_\_\_

3. ลดต้นทุน (Cost Reduction)

- 3.1 \_\_\_\_\_  
3.2 \_\_\_\_\_  
3.3 \_\_\_\_\_  
3.4 \_\_\_\_\_  
3.5 \_\_\_\_\_  
3.6 \_\_\_\_\_

7.ขวัญกำลังใจ (Morale)

- 7.1 \_\_\_\_\_  
7.2 \_\_\_\_\_  
7.3 \_\_\_\_\_  
7.4 \_\_\_\_\_  
7.5 \_\_\_\_\_  
7.6 \_\_\_\_\_

4. ความปลอดภัย (Safety)

- 4.1 \_\_\_\_\_  
4.2 \_\_\_\_\_  
4.3 \_\_\_\_\_  
4.4 \_\_\_\_\_  
4.5 \_\_\_\_\_  
4.6 \_\_\_\_\_

8.


- 8.1 \_\_\_\_\_  
8.2 \_\_\_\_\_  
8.3 \_\_\_\_\_  
8.4 \_\_\_\_\_  
8.5 \_\_\_\_\_  
8.6 \_\_\_\_\_

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



หัวข้อปัญหา (Items)	ความเป็นไปได้ (Probability)				ความรุนแรง (Seriousness)				ความถี่ (Frequency)				คะแนน (Score)	
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4		
1														
2														
3														
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

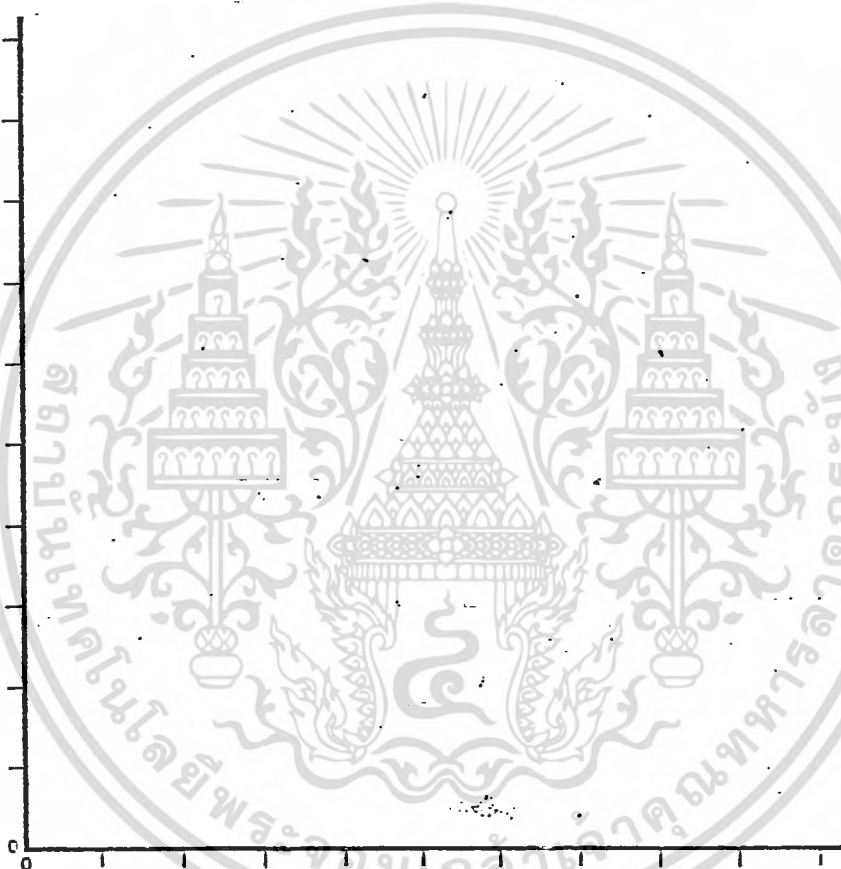


**กราฟเส้น (Line Graphs)**


(ระบุชื่อแกนและหน่วย)

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
 ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

## กราฟแท่ง (Bar Graphs)

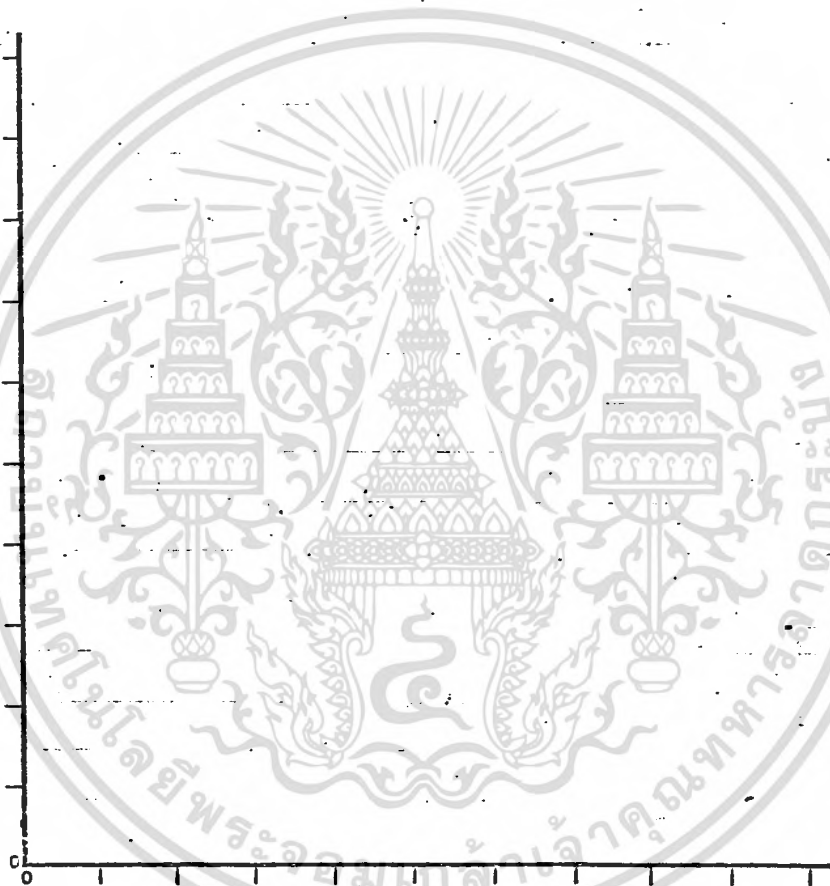

(ระบุชื่อแกนและหน่วย)

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
 ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้





AT&T  
Microelectronics (Thai) Co., Ltd.

แผนภูมิพาร์เรโต  
Pareto Diagram

QC-11

ตารางข้อมูลแผนภูมิพาร์เรโต (Data)

ลำดับ (No.)	รายการ (Items)	จำนวน (Amount)	จำนวนสะสม (Accumulate)	เปอร์เซ็นต์ Z	Z สะสม (Accumulate)
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					



เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้





**AT&T**  
Microelectronics (Thai) Co., Ltd.

จดทะเบียนกิจกรรม  
Activity Registration

OC-13

แผนก (Section) \_\_\_\_\_ วันที่ (Date) \_\_\_\_\_

ชื่อกลุ่ม (Group Name) \_\_\_\_\_

ชื่อกิจกรรม (Activity Name) \_\_\_\_\_

จดทะเบียนทำกิจกรรมครั้งที่ \_\_\_\_\_ ชื่อหัวหน้ากลุ่ม \_\_\_\_\_ จำนวนสมาชิก \_\_\_\_\_ RM  
(No. of Activity) (Leader Name) (Total Members)

สาเหตุและแรงจูงใจที่ทำกิจกรรมเรื่องนี้ (Reason & Motivation)

1. \_\_\_\_\_
2. \_\_\_\_\_
3. \_\_\_\_\_
4. \_\_\_\_\_
5. \_\_\_\_\_

เป้าหมายของกิจกรรม (Goal)

เป้าหมาย (Goal) \_\_\_\_\_ (ที่สามารถวัดได้)

ระยะเวลา (Timing) \_\_\_\_\_

การอนุมัติและความเห็น (Approval & Recommendation)

ตำแหน่ง (Position)	ความคิดเห็น (Recommendation)	เซ็นรับทราบ (Signature)	วันที่ (Date)
1. ที่ปรึกษา (Advisor)			
2. ผู้จัดการแผนก (Sect. Mgr.)			
3. ผู้จัดการฝ่าย (Dept. Mgr.)			

ลงชื่อ (Signature)

\_\_\_\_\_   
เจ้าหน้าที่ทะเบียน (Registrar)

วันที่ (Date) \_\_\_\_\_

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



**AT&T**  
Microelectronics (Thai) Co., Ltd.

วิเคราะห์สภาพปัจจุบัน  
Current Status

OC-14

เครื่องมือ/อุปกรณ์ (Equipment)

---

---

---

---

---

---

---

---

วัสดุ (Material)

---

---

---

---

---

---

---

---

วิธีการทำงาน (Method)

---

---

---

---

---

---

---

---

อื่นๆ (Other)

---

---

---

---


---

---


---

---

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

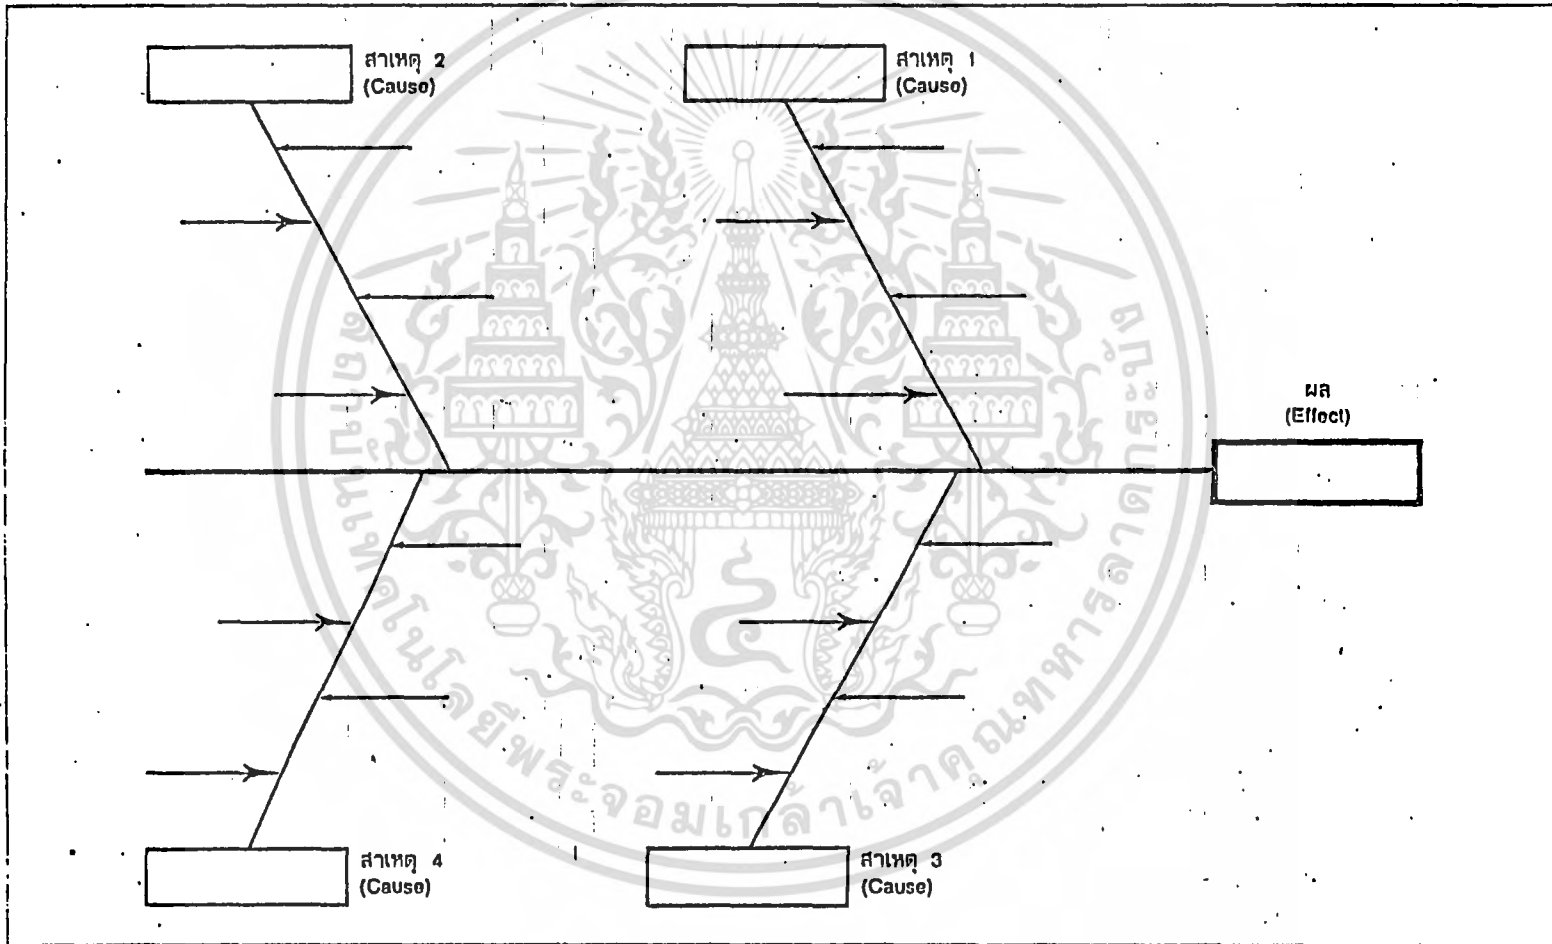



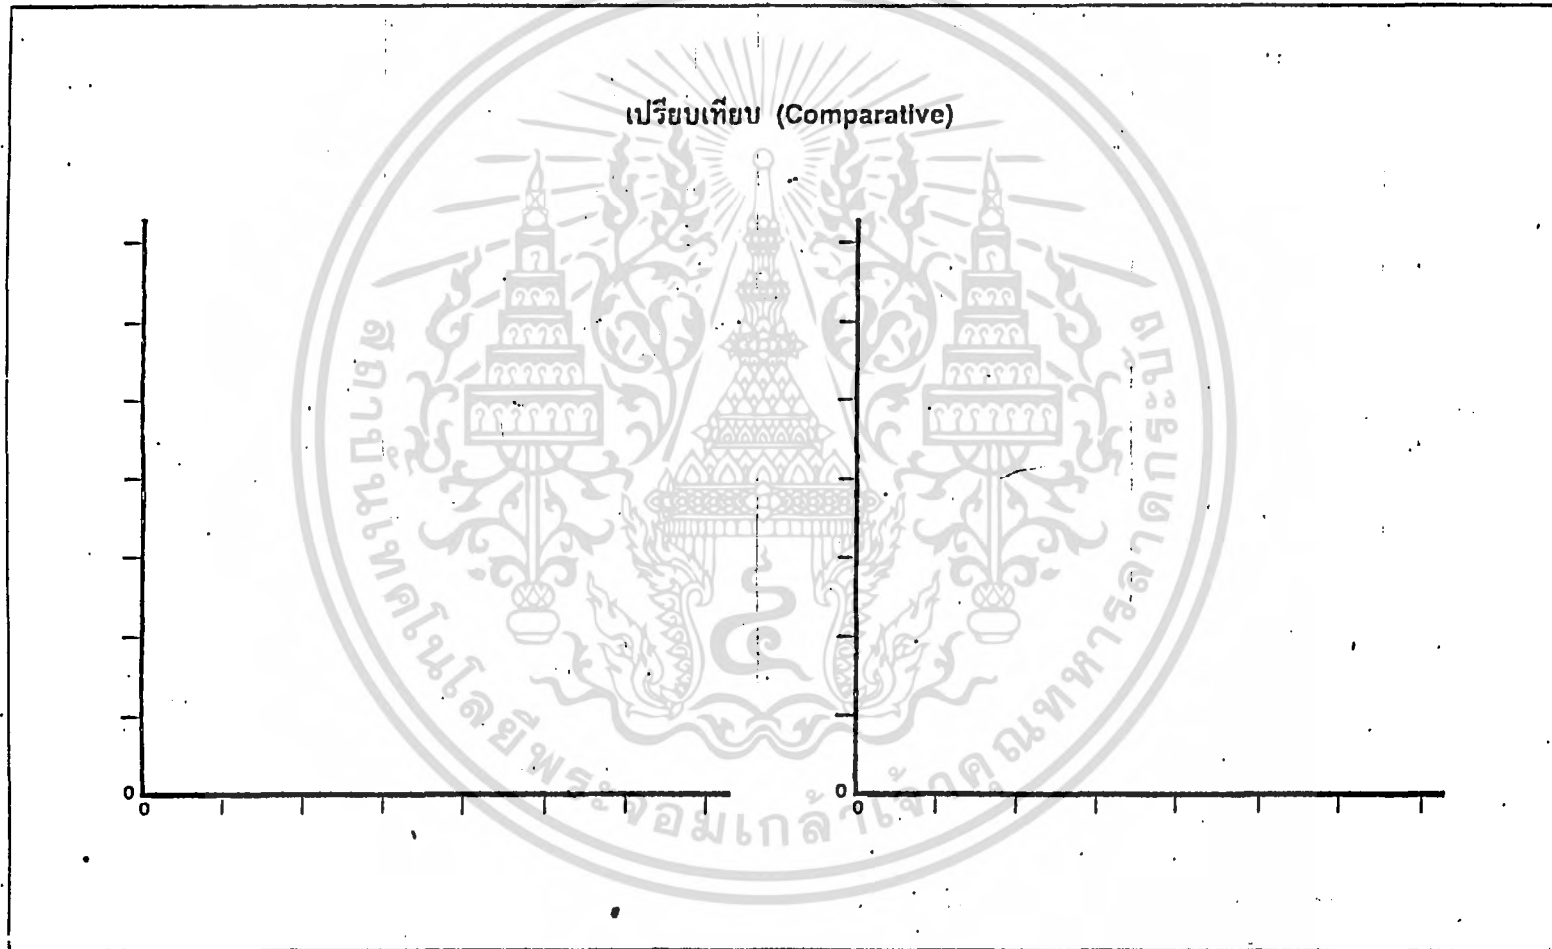





สรุปผล  
Conclusion  
OC-19

สรุปผล (Conclusion)

Blank lined area for writing the Conclusion.

อุปสรรค (Obstacle)

Blank lined area for writing the Obstacle.


หัวข้อกิจกรรมที่จะทำในอนาคต (New Activity Name)

Blank lined area for writing the New Activity Name.

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



กระดาษนี้ใช้สำหรับนำแผ่นใสมาทับเพื่อช่วยเขียนรูปภาพต่างๆ

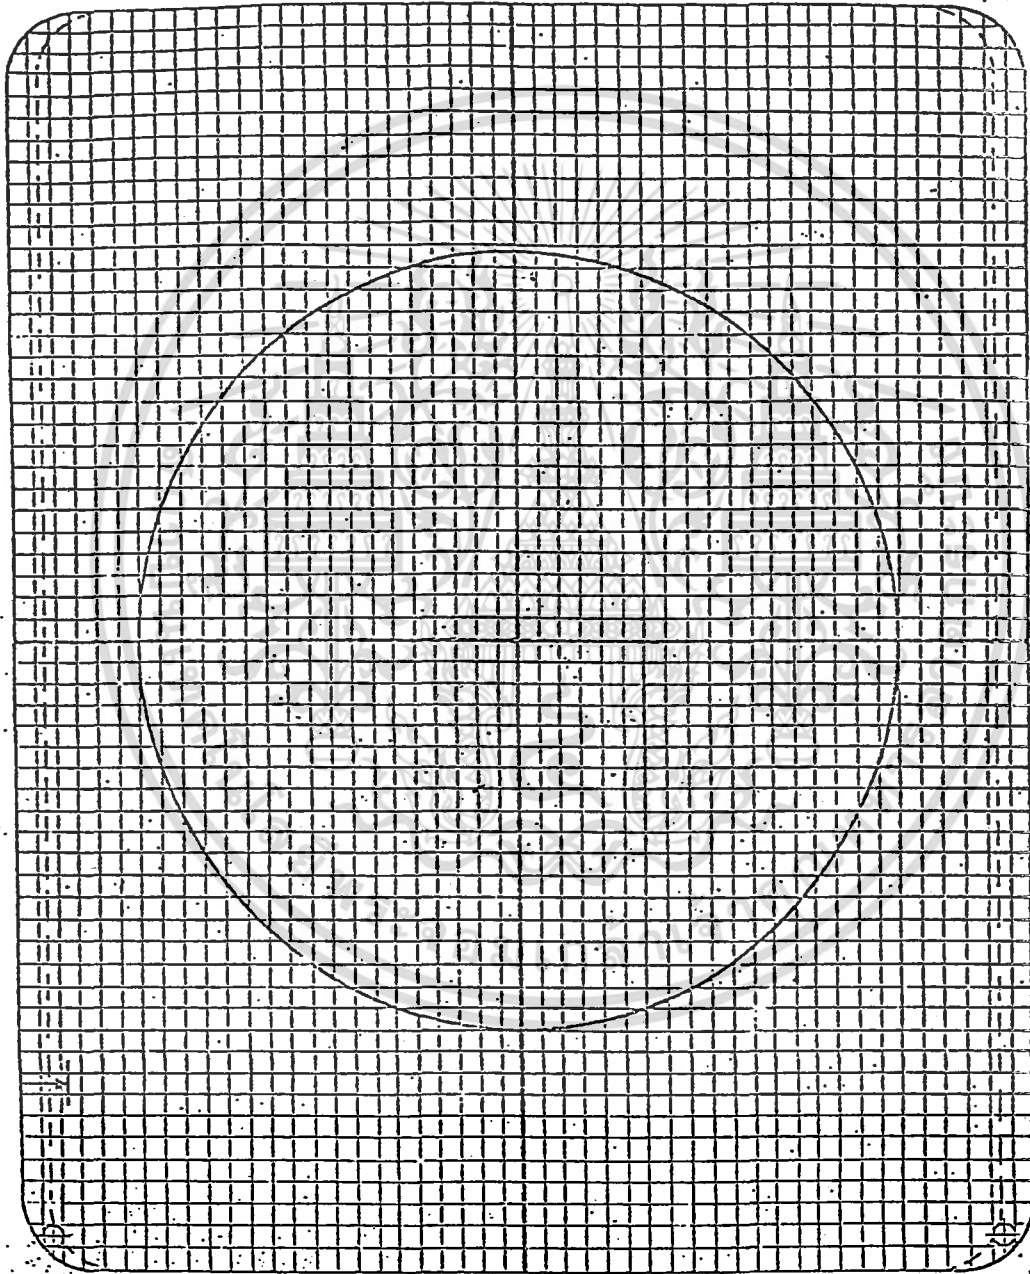

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ประวัตินักศึกษาผู้จัดทำ

ชื่อ - นามสกุล : นางสาว ปิยมาศ ใจร่วมดี

วันเดือนปีเกิด : 21 สิงหาคม 2512

สถานที่เกิด : จังหวัดลพบุรี

สำเร็จมัธยมศึกษาจาก : โรงเรียนเสาชิต วิทยาลัยครูเทพสตรี จังหวัดลพบุรี

ชื่อ - นามสกุล : นาย มนตรี ประภาพรค์มี

วันเดือนปีเกิด : 8 พฤษภาคม 2506

สถานที่เกิด : จังหวัดกรุงเทพมหานคร

สำเร็จมัธยมศึกษาจาก : โรงเรียนพระโขนงนิทยาลัย

ชื่อ - นามสกุล : นาย สมชัย ภัทรกิจดำรงกุล

วันเดือนปีเกิด : 31 มกราคม 2508

สถานที่เกิด : จังหวัดกรุงเทพมหานคร

สำเร็จมัธยมศึกษาจาก : โรงเรียนวัดสุทธิวราราม

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้