

การวางแผนการซ่อมบำรุงสำหรับเครื่องเจาะในกระบวนการผลิตแผ่นวงจร  
ไฟฟ้า

MAINTENANCE PLANNING FOR DRILLING MACHINES IN PRINTED CIRCUIT  
BOARD MANUFACTURING PROCESS

ดุสิต จันทร์รงค์  
DUSIT JANRONG

วิทยานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

คณะวิศวกรรมศาสตร์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

พ.ศ. 2556

KMITL-2013-EN-M-217-103

การวางแผนการซ่อมบำรุงสำหรับเครื่องเจาะในกระบวนการผลิตแผ่นวงจร  
ไฟฟ้า

MAINTENANCE PLANNING FOR DRILLING MACHINES IN PRINTED CIRCUIT  
BOARD MANUFACTURING PROCESS

ดุสิต จันทรรงค์  
DUSIT JANRONG

วิทยานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ  
คณะวิศวกรรมศาสตร์  
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  
พ.ศ.2556  
KMITL-2013-EN-M-217-103

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

MAINTENANCE PLANNING FOR DRILLING MACHINES IN PRINTED CIRCUIT  
BOARD MANUFACTURING PROCESS

DUSIT JANRONG

A THESIS SUBMITTED IN PARTIAL FULFILLMENT  
OF THE REQUIREMENT FOR THE DEGREE OF  
MASTER OF ENGINEERING IN INDUSTRIAL ENGINEERING  
FACULTY OF ENGINEERING  
KING MONGKUT'S INSTITUTE OF TECHNOLOGY LADKRABANG  
2013  
KMITL-2013-EN-M-217-103

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

COPYRIGHT 2013


FACULTY OF ENGINEERING

KING MONGKUT'S INSTITUTE OF TECHNOLOGY LADKRABANG

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

คณะวิศวกรรมศาสตร์  
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  
ใบรับรองวิทยานิพนธ์


หัวข้อวิทยานิพนธ์ การวางแผนการซ่อมบำรุงสำหรับเครื่องเจาะในกระบวนการผลิตแผ่นวงจรไฟฟ้า  
Thesis Title Maintenance Planning for drilling Machines in Printed Circuit Board  
Manufacturing Process  
นักศึกษา นายดุสิต จันทร์รงค์  
รหัสประจำตัว 52612006  
ปริญญา วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวิชา วิศวกรรมอุตสาหการ  
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ดร.วิภู ศรีสืบสาย  
หมายเลขวิทยานิพนธ์ KMITL-2013-EN-M-217-103

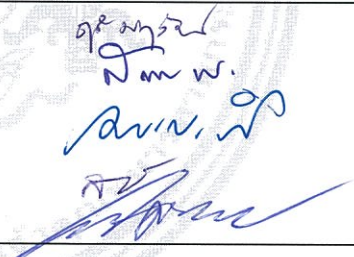คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์		ลายมือชื่อ
รศ.ดร.ฤดี	มาสุจันท์	
ผศ.ดร.สิทธิพร	พิมพ์สกุล	
ผศ.ดร.บรรหาญ	ลีลา	
รศ.ดร.สกันธ์	คลองบุญจิต	
ดร.วิภู	ศรีสืบสาย	

วัน / เดือน / ปี ที่สอบ วันจันทร์ที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2556 เวลา 10.30-12.30 น.  
สถานที่สอบ ณ อาคาร A ชั้น 5 ห้องประชุม 4

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  
KING MONGKUT'S INSTITUTE OF TECHNOLOGY LADKRABANG

คณะวิศวกรรมศาสตร์ รับรองแล้ว

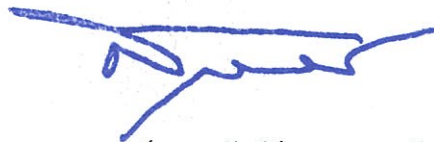

(ศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์)

คณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์

วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2556

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

หัวข้อวิทยานิพนธ์	การวางแผนการซ่อมบำรุงสำหรับเครื่องเจาะในกระบวนการผลิตแผ่นวงจรไฟฟ้า
นักศึกษา	นายดุสิต จันทร์รงค์
รหัสประจำตัว	52612006
ปริญญา	วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชา	วิศวกรรมอุตสาหการ
พ.ศ.	2556
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์	ดร.วิภู ศรีสืบสาย

### บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้ศึกษาการลดจำนวนหัวเจาะ (Spindle) เสียในกระบวนการเจาะ โดยใช้หลักการการวางแผนการซ่อมบำรุง มีวัตถุประสงค์เพื่อลดจำนวนหัวเจาะเสีย ที่เกิดขึ้นจากเครื่องจักรที่ใช้ในกระบวนการเจาะในสายการผลิตของโรงงาน เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงสูง โดยการวิจัยครั้งนี้ได้เริ่มเก็บข้อมูลการเสียของหัวเจาะของบริษัทกรณีศึกษา และวิเคราะห์สาเหตุหลักที่ทำให้เกิดหัวเจาะเสีย โดยการวิเคราะห์ผลกระทบอันเนื่องมาจากความผิดพลาดในกระบวนการ (FMEA) โดยเรียงลำดับความสำคัญจากค่าตัวเลขระดับความเสี่ยง (RPN) แล้วกำหนดแนวทางการแก้ไขเพื่อลดความเสี่ยงที่จะทำให้เกิดหัวเจาะเสีย หลังจากทำการแก้ไขปัญหาด้วยการวางแผนการซ่อมบำรุง พบว่าสามารถลดเวลาเครื่องจักรหยุดฉุกเฉินลงได้ 42.53% เพิ่มเวลาที่เครื่องจักรทำงานได้ก่อนที่จะเสีย (MTBF) ได้ 25.44% เพิ่มอัตราการเดินทางเครื่องจักร (Availability) ได้ 0.88% ลดเวลาซ่อมเครื่องจักรโดยเฉลี่ย (MTTR) ได้ 31.42% และสามารถลดจำนวนหัวเจาะเสีย ได้เฉลี่ยเดือนละ 13.51% หรือสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงได้เฉลี่ยเดือนละ 290,000 บาท

คำสำคัญ: หัวเจาะ, เวลาที่เครื่องจักรทำงานได้ก่อนที่จะเสีย, ลดเวลาซ่อมเครื่องจักรโดยเฉลี่ย, อัตราเดินเครื่องจักร

Thesis	Maintenance Planning for Drilling Machines in Printed Circuit Board Manufacturing Process
Student	Mr.Dusit Janrong
Student ID.	52612006
Degree	Master of Engineering
Program	Industrial Engineering
Year	2013
Thesis Advisor	Dr.Wipoo Sriseubsai

### Abstract

This paper was studied to reduce spindle breakdown in drilling process of drilling machines that used in the production line by using maintenance planning due to the high cost of repairing the machines. First, this research was started to collect the data of spindle breakdown and was analyzed by using FMEA. The data was arranged by RPN value then found out the solution for reducing spindle breakdown. The data before and after of the improvements planned by using maintenance planning were compared. The result showed that the mean time to repair (MTBF) was increased 25.44% and the availability (A) was increased 0.88%, which reduced breakdown 42.53%, the machine reduced mean time to repair (MTTR) 31.42% and reduced of spindle breakdown 13.51% per month and the saving costs of maintenance per month was 290,000 baht.

Keywords: Spindle, MTBF, MTTR, Availability rate

## กิตติกรรมประกาศ

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้สำเร็จลุล่วงได้ด้วยทำให้คำแนะนำและความช่วยเหลือเป็นอย่างดียิ่งของท่านอาจารย์ ดร.วิภู ศรีสืบสาย ซึ่งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัยที่กรุณาเสียสละเวลาอันมีค่าให้คำปรึกษาในระหว่างการดำเนินงานศึกษาค้นคว้าตลอดจนช่วยตรวจสอบแก้ไข ข้อผิดพลาดในระหว่างการจัดทำ รวมทั้งอนุมัติวิทยานิพนธ์นี้และขอขอบพระคุณต่อคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ทุกท่านที่ช่วยแนะนำและให้แนวความคิดต่างๆจนกระทั่งวิทยานิพนธ์นี้สำเร็จอย่างสมบูรณ์

งานวิจัยนี้จะไม่สำเร็จลุล่วงได้เลยหากไม่ได้รับความอนุเคราะห์จากผู้บริหารและพนักงานแผนกซ่อมบำรุงของบริษัท เคซีอี เทคโนโลยี จำกัด และในที่นี้ก็ขอขอบพระคุณ คุณวิเชษฐ์ ศีลาลอย และทีมช่างเทคนิคจาก บริษัท เคซีอี อินเทอร์เน็ต เซ็นแนล จำกัด รวมถึง คุณสมหมาย ชูติมา ช่างเทคนิคจาก บริษัท เคซีอี อิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน) ที่เข้ามาให้คำปรึกษาและฝึกอบรมทีมช่างเทคนิคของบริษัท เคซีอี เทคโนโลยี ให้มีความเข้าใจและความชำนาญ ในการปฏิบัติงานการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน เครื่องเจาะ ซึ่งทำให้งานวิจัย สำเร็จลุล่วงด้วยดีตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยทุกประการ

ท้ายนี้ขอกราบขอบพระคุณ บิดา มารดา และคุณเวนิช บุราชรินทร์ ที่ให้กำลังใจแก่ผู้วิจัยเสมอมาจนสำเร็จการศึกษา

ดุสิต จันทร์รงค์

# สารบัญ

	หน้า
บทคัดย่อภาษาไทย.....	I
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ.....	II
กิตติกรรมประกาศ.....	III
สารบัญตาราง.....	VI
สารบัญภาพ.....	VII
บทที่ 1 บทนำ.....	1
1.1 ความเป็นมาของปัญหา.....	1
1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย.....	3
1.3 ขอบเขตของการดำเนินงานวิจัย.....	3
1.4 แนวทางของการดำเนินงานวิจัย.....	3
1.5 ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากวิทยานิพนธ์.....	3
บทที่ 2 ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง.....	4
2.1 ประเภทของงานบำรุงรักษา .....	4
2.2 เครื่องมือที่ใช้ในการบำรุงรักษา .....	6
2.3 วัตถุประสงค์ของการบำรุงรักษา.....	6
2.4 การตรวจวัดสภาพของเครื่องจักร.....	7
2.5 การบำรุงรักษาเชิงแก้ไขชนิดไม่มีแผนและมีแผน .....	8
2.6 ค่าใช้จ่ายบำรุงรักษา .....	9
2.7 สมรรถนะความพร้อมใช้งาน .....	10
2.8 เวลาสูญเสียเปล่าเฉลี่ย .....	14
2.9 เศรษฐศาสตร์การบำรุงรักษา .....	15
2.10 ประสิทธิภาพเครื่องจักรโดยรวม .....	16
2.11 ระบบการจัดการบำรุงรักษา .....	17
2.12 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง.....	28
บทที่ 3 วิธีการดำเนินการวิจัย.....	32
3.1 ขั้นตอนในการดำเนินงานวิจัย.....	32
3.2 ข้อมูลเบื้องต้นของบริษัทกรณีศึกษา.....	32
3.3 กำหนดแนวทางการปรับปรุงแก้ไข.....	50
บทที่ 4 ผลดำเนินงานวิจัย.....	54
4.1 วิธีดำเนินการแก้ไข.....	54
4.2 การวิเคราะห์ผลการวิจัย.....	67

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

	หน้า
บทที่ 5 สรุปผลงานวิจัยและข้อเสนอแนะ.....	71
5.1 สรุปผลงานวิจัย.....	71
5.2 ข้อเสนอแนะ.....	74
ภาคผนวก ก.....	78
ภาคผนวก ข.....	81
ภาคผนวก ค.....	84
ภาคผนวก ง.....	90
ภาคผนวก จ.....	92
ประวัติผู้วิจัย.....	111

## สารบัญตาราง

ตารางที่	หน้า
2.1 เกณฑ์การเลือกวิธีการบำรุงรักษา.....	13
2.2 เกณฑ์การให้ลำดับชั้นผลกระทบของความรุนแรง.....	26
2.3 การให้ลำดับโอกาสเกิดความผิดพลาด.....	27
2.4 โอกาสที่จะตรวจจับโดยการควบคุมกระบวนการ.....	27
3.1 จำแนกเครื่องจักรที่ใช้ในกระบวนการเจาะ.....	35
3.2 ชนิดของหัวเจาะที่ใช้ในกระบวนการเจาะ.....	36
3.3 อาการเสียของเครื่องเจาะ.....	37
3.4 จำนวนหัวเจาะเสียเฉลี่ยต่อเดือน.....	40
3.5 สรุปลเวลาเครื่องจักรเสียเฉลี่ย.....	41
3.6 การวิเคราะห์ผลกระทบอันเนื่องมาจากความผิดพลาดในกระบวนการ .....	45
3.7 รอบการบำรุงรักษาเครื่องจักร.....	51
3.8 เวลาเครื่องจักรทำงานก่อนที่จะเสีย.....	52
4.1 การวิเคราะห์ผลกระทบอันเนื่องมาจากความผิดพลาดในกระบวนการ.....	61
4.2 ผลการประเมินความเสี่ยง ก่อน-หลังดำเนินการ.....	66
4.3 เวลาเครื่องจักรเสียเฉลี่ยหลังดำเนินการ.....	67

## สารบัญรูปรภาพ

รูปที่	หน้า
1.1 จำนวนหัวเจาะเสีย.....	2
1.2 ค่าใช้จ่ายในการซ่อมหัวเจาะ .....	2
2.1 แสดงการตรวจวัดสภาพของเครื่องจักร.....	7
2.2 การบำรุงรักษาแบบแก้ไข.....	8
2.3 สมรรถนะความพร้อมใช้งาน.....	11
2.4 แสดงเวลาที่ทำให้เครื่องจักรหยุด.....	12
2.5 แสดงการกำหนดค่า MTTF และ MTBF .....	13
2.6 แสดงความสูญเสียของกระบวนการผลิต.....	15
2.7 แสดงประสิทธิภาพโดยรวมของเครื่องจักร.....	16
3.1 ขั้นตอนการผลิตแผ่นวงจรไฟฟ้า.....	33
3.2 เครื่องเจาะแบบอัตโนมัติ.....	34
3.3 ภายในของเครื่องเจาะแบบอัตโนมัติ.....	35
3.4 รายงานหัวเจาะเสียเดือน ตุลาคม 2553.....	38
3.5 รายงานหัวเจาะเสียเดือน พฤศจิกายน 2553.....	38
3.6 รายงานหัวเจาะเสียเดือน ธันวาคม 2553.....	39
3.7 รายงานหัวเจาะเสียเดือน มกราคม 2554.....	39
3.8 รายงานหัวเจาะเสียเดือน กุมภาพันธ์ 2554.....	40
3.9 แผนภูมิแก้งปลาแสดงการวิเคราะห์สาเหตุของหัวเจาะเสีย.....	43
3.10 แผนภาพพาเรโตแสดงสาเหตุของปัญหาการเสียของหัวเจาะก่อนดำเนินการปรับปรุงแก้ไข	49
4.1 อุปกรณ์ตรวจวัดแรงดันลม (Pressure switch).....	54
4.2 Pressure gauge ก่อนทำความสะอาด Air filter .....	55
4.3 Pressure gauge หลังทำความสะอาด Air filter .....	55
4.4 ไส้กรองลม (Air Filter) เก่า.....	56
4.5 สัญญาณเตือนของเครื่องจักร.....	57
4.6 ไส้กรองลม (Air Filter) ใหม่.....	57
4.7 การเปลี่ยนไส้กรองลม (Air Filter) .....	58
4.8 เครื่องทำลมแห้ง (Air Dryer) .....	59
4.9 การล้างและทำความสะอาดหัวเจาะ.....	60
4.10 แผนภาพพาเรโตแสดงสาเหตุของปัญหาการเสียของหัวเจาะหลังดำเนินการปรับปรุงแก้ไข.	65
4.11 เวลาเครื่องจักรหยุดฉุกเฉิน ก่อน-หลัง ดำเนินการปรับปรุง.....	68

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

## สารบัญรูปรภาพ (ต่อ)

4.12 เวลาเครื่องจักรใช้งานได้ก่อนที่จะเสีย (MTBF) ก่อน-หลัง ดำเนินการปรับปรุง.....	68
4.13 อัตราเดินเครื่องจักรเฉลี่ย (A) ก่อน-หลัง ดำเนินการปรับปรุง.....	69
4.14 เวลาซ่อมเครื่องจักรเฉลี่ย (MTTR) ก่อน-หลัง ดำเนินการปรับปรุง.....	69
4.15 จำนวนหัวเจาะเสีย ก่อน-หลัง ดำเนินการปรับปรุง.....	70
5.1 เวลาเครื่องจักรหยุดฉุกเฉิน ก่อน-หลัง ดำเนินการปรับปรุง.....	71
5.2 เวลาเครื่องจักรใช้งานได้ก่อนที่จะเสีย (MTBF) ก่อน-หลัง ดำเนินการปรับปรุง.....	72
5.3 อัตราเดินเครื่องจักรเฉลี่ย (A) ก่อน-หลัง ดำเนินการปรับปรุง.....	72
5.4 เวลาซ่อมเครื่องจักรเฉลี่ย (MTTR) ก่อน-หลัง ดำเนินการปรับปรุง.....	73
5.5 จำนวนหัวเจาะเสีย ก่อน-หลัง ดำเนินการปรับปรุง.....	73

# บทที่ 1

## บทนำ

### 1.1 ความเป็นมาของปัญหา

ผลกระทบจากโลกาภิวัตน์ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่างๆมากมายโดยเฉพาะอย่างยิ่งความต้องการและกระแสการเคลื่อนที่ของฐานการผลิตผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ที่แปรเปลี่ยนไปปัญหาการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีการเปลี่ยนแปลงโดยค่าเงินบาทแข็งค่าขึ้นส่งผลกระทบต่อรายได้จากการจำหน่ายสินค้ามีมูลค่าลดลงความต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนไป โดยเฉพาะความต้องการในด้าน QCD (Quality, Cost and Delivery) กล่าวคือคุณภาพสินค้าที่ดี ราคาที่ถูกและการส่งมอบที่ตรงเวลา นอกจากนี้ยังมีความต้องการในด้านอื่นๆเช่น ความปลอดภัยและประเด็นล่าสุด คือ ความต้องการผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Product) สิ่งเหล่านี้ก่อให้เกิดผลกระทบและปัญหาทางการแข่งขันอย่างสูง


ดังนั้นการที่อุตสาหกรรมจะตอบสนองต่อโลกาภิวัตน์ได้มีความจำเป็นที่จะต้องมีการพัฒนาขีดความสามารถทางการแข่งขันโดยการเพิ่มคุณค่าเพิ่มผลิตภาพและพัฒนาคุณภาพให้มีการสร้างมูลค่าเพิ่มให้มากขึ้นให้มีทักษะและความสามารถในการเรียนรู้เพื่อรองรับต่อการปรับปรุงกระบวนการผลิตและเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ในโรงงานตัวอย่างผลิตและจำหน่ายแผ่นพิมพ์วงจรอิเล็กทรอนิกส์ (Printed Circuit Board, PCB) ชนิด 2 หน้าเคลือบรูป (Double-sided PTH) และชนิดหลายชั้น (Multilayer PCB) ตั้งแต่ 4-21 ชั้น โดยเกือบทั้งหมดเป็นการผลิตเพื่อการส่งออก เนื่องจากในการผลิต PCB ต้องใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย มีเทคนิคพิเศษเฉพาะ และต้องได้มาตรฐานคุณภาพที่เป็นที่ยอมรับของอุตสาหกรรมบริษัทฯ จึงต้องมีการพัฒนาคุณภาพ เทคโนโลยีการผลิต และทักษะของพนักงานผลิตอยู่ตลอดเวลา บริษัทฯได้ขยายโรงงานเพื่อเพิ่มกำลังการผลิตอย่างต่อเนื่อง และได้แต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายในต่างประเทศหลายแห่ง เพื่อตอบสนองความต้องการ (Demand) ในผลิตภัณฑ์ PCB ที่เติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ของโลก


กระบวนการเจาะ (Drilling process) เป็นกระบวนการหนึ่งของการผลิตแผ่นวงจรไฟฟ้า (Printed Circuit Board, PCB) เป็นกระบวนการที่เจาะรูบนแผ่น Laminate โดยใช้ดอกสว่านที่มีขนาดแตกต่างกันออกไป โดยใช้เครื่องเจาะแบบซีเอ็นซี (CNC Drilling Machine) ทำการเจาะ โดยจะมีหัวเจาะ (Spindle) เป็นตัวขับเคลื่อนเพื่อหมุนดอกสว่าน (Drill bit) ให้ได้ความเร็วรอบ (rpm) ตามที่กำหนดในโปรแกรมและเจาะทะลุแผ่น Laminate เพื่อทำให้เกิดรูตามตำแหน่งในโปรแกรมและเจาะอย่างแม่นยำ (Accuracy) และส่งให้กระบวนการถัดไป ซึ่งกระบวนการถัดไปจะทำการขัดแผ่นขึ้นงานก่อนเข้าสู่กระบวนการชุบเคลือบรูป เพื่อให้รูที่ผ่านการเจาะนั้นสามารถนำไฟฟ้าได้ทั้งสองด้าน และผ่านอีกหลายกระบวนการ ดังแสดงในรูปที่ 3.1 สุดท้ายก็จะได้แผ่นวงจรไฟฟ้าซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์หลักของโรงงานและส่งขายให้กับลูกค้าต่อไป แต่ปัจจุบันนั้นได้มีหัวเจาะ (Spindle) เสียเฉลี่ย 96 หัว/เดือน ทำให้ไม่สามารถเจาะงานได้ทำให้เสียงบประมาณในซ่อมหัวเจาะเฉลี่ย 2,363,000 บาท/เดือน

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

กระบวนการเจาะ มีเครื่องเจาะทั้งหมด 65 เครื่อง มีหัวเจาะ (Spindle) ทั้งหมด 498 หัว จากการเก็บข้อมูลหัวเจาะเสียและค่าใช้จ่ายในการซ่อมหัวเจาะย้อนหลังจำนวน 5 เดือน ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2553-กุมภาพันธ์ 2554 ดังแสดงในรูปที่ 1.1 และรูปที่ 1.2

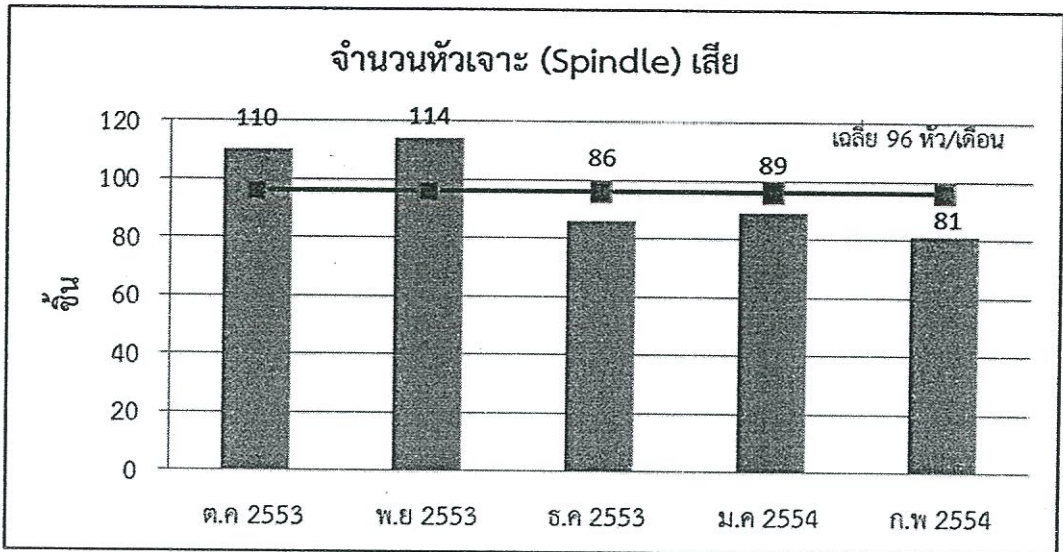

รูปที่ 1.1 จำนวนหัวเจาะเสียต่อเดือน

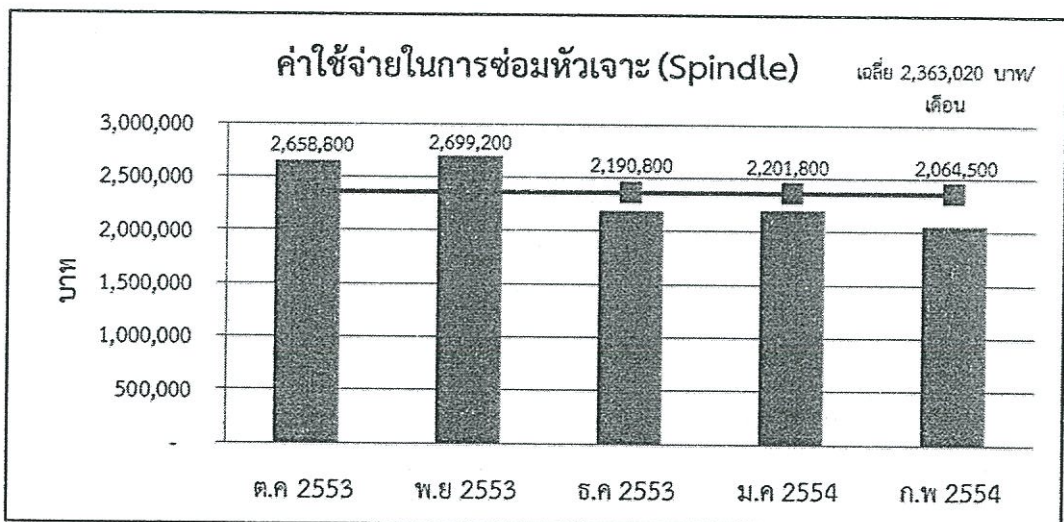

รูปที่ 1.2 ค่าใช้จ่ายในการซ่อมหัวเจาะต่อเดือน

จากรูปที่ 1.1 และรูปที่ 1.2 พบว่ามีหัวเจาะเสียเฉลี่ย 96 หัว/เดือน ทำให้ต้องเสียงบประมาณในการซ่อมหัวเจาะเฉลี่ย 2,363,000 บาท/เดือน เนื่องจากแต่ละเดือนนั้นมีหัวเจาะเสียจำนวนมากทำให้ เวลาเครื่องจักรเสีย (Downtime) ของเครื่องจักรก็สูงตาม ซึ่งจะทำให้เวลาเครื่องจักรทำงาน (Operating time) ลดลง สิ่งเหล่านี้ถือเป็นความสูญเสียที่สมควรพิจารณาให้ลดน้อยลงหรือมีค่าเป็นศูนย์ (Zero Defect) จึงจำเป็นต้องอาศัยเทคนิคที่มีความเหมาะสมมาทำปรับปรุงวิธีการทำงานให้เกิดความสูญเสียน้อยที่สุด ทำให้ทางผู้ศึกษามีความสนใจที่จะศึกษาและแก้ไขปัญหาดังกล่าว

เอกสารนี้เป็นเอกสารทบทวนวิชาสำหรับครูเชิงงานเพื่อการศึกษาเท่านั้น เมื่อผู้ดูแลเห็นว่าไม่เกี่ยวข้องกับการค้าไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ผู้ศึกษาเล็งเห็นว่าการวางแผนการซ่อมบำรุงจะเป็นแนวทางที่ช่วยในการแก้ปัญหาหั่วเจาะเสียที่เกิดขึ้นได้ซึ่งจะสามารถช่วยป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับเครื่องจักรจากปัญหาต่างๆ เช่น ปัญหาของระบบสนับสนุนการผลิต (Utility) ปัญหาเครื่องจักรเสีย (Breakdown maintenance) เป็นต้น โดยมีการพัฒนาและปรับปรุงทางการดูแลเครื่องจักรซึ่งเป็นแนวทางที่ช่วยลดความผันแปรระยะยาวของจำนวนหั่วเจาะเสียในกระบวนการผลิต โดยอาศัยการวิเคราะห์และการตัดสินใจอย่างมีเหตุผลภายใต้ข้อมูลที่สามารถเชื่อถือได้

## 1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย

1.2.1 เพื่อพัฒนาและจัดระบบการวางแผนการซ่อมบำรุงเครื่องจักร

1.2.2 เพื่อลดจำนวนหั่วเจาะเสียที่เกิดขึ้นจากเครื่องเจาะ (Drilling machines)

## 1.3 ขอบเขตของการดำเนินงานวิจัย

1.3.1 งานวิจัยฉบับนี้ทำการศึกษาเฉพาะปัญหาที่เกิดขึ้นกับเครื่องเจาะ (Drilling machines) ที่ใช้ในกระบวนการเจาะ (Drilling process) เท่านั้น

1.3.2 เนื้อหาของงานวิจัยจะเน้นเรื่องการวางแผนการบำรุงรักษา และการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance) ซึ่งจะวิเคราะห์จากค่า เวลาเครื่องจักรทำงานได้ก่อนที่จะเสีย (MTBF) เวลาซ่อมเครื่องจักรโดยเฉลี่ย (MTTR) และอัตราการเดินเครื่องจักร (Availability time)

1.3.3 ทำการเก็บข้อมูลหลังจากดำเนินการแล้วเป็นระยะเวลา 3 เดือน และนำมาเปรียบเทียบกับข้อมูลก่อนดำเนินการ 5 เดือน ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2553-กุมภาพันธ์ 2554

## 1.4 แนวทางของการดำเนินงานวิจัย

ในการวิจัยครั้งนี้มุ่งเน้นที่จะลดจำนวนหั่วเจาะเสียของเครื่องเจาะโดยการวางแผนการบำรุงรักษา ซึ่งมีขั้นตอนการวิจัยดังนี้

1.4.1 ศึกษาสำรวจข้อมูลโรงงานตัวอย่างและศึกษาทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

1.4.2 ศึกษากระบวนการทำงานและวิธีการบำรุงรักษาเครื่องจักรภายในโรงงานตัวอย่าง

1.4.3 รวบรวมข้อมูลปัญหาเครื่องจักรที่เกิดขึ้นในสายการผลิต

1.4.4 วิเคราะห์และค้นหาสาเหตุจากการขัดข้องของเครื่องจักร

1.4.5 กำหนดแนวทางการปรับปรุงแก้ไขจากปัญหาที่พบ

## 1.5 ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากวิทยานิพนธ์

1.5.1 ทำให้ทราบถึงสาเหตุของการเกิดปัญหาหั่วเจาะเสีย

1.5.2 สามารถนำมาใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงระบบการวางแผนการบำรุงรักษาเครื่องจักรและการบำรุงรักษาเครื่องจักรด้วยตนเองอย่างอัตโนมัติ

1.5.3 สามารถกำหนดแนวทางการป้องกันเพื่อลดจำนวนหั่วเจาะเสียได้ในอนาคต

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

## ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

ในอดีตการบำรุงรักษาเครื่องจักรเป็นไปอย่างง่าย ๆ และมีผลกระทบต่อคุณภาพและการผลิต แต่ในปัจจุบันเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆ มีความซับซ้อนมากขึ้น และมีผลกระทบต่อการผลิตและคุณภาพของสินค้า การเพิ่มขึ้นของปริมาณและคุณภาพของผลผลิต เป็นผลมาจากการบำรุงรักษา ดังนั้นการวางแผนการบำรุงรักษาที่ดีจะทำให้ประสิทธิภาพของเครื่องจักรเพิ่มสูงขึ้น และค่าใช้จ่ายในการผลิตลดลง

### 2.1 ประเภทของงานบำรุงรักษา

พูลพร (2542) ได้กล่าวว่า ประเภทของการบำรุงรักษาตามปกตินั้นมักจะรู้จัก คำว่าการซ่อมแซมหรือการซ่อมบำรุงเมื่อเครื่องจักรเกิดการชำรุดเสียหายขึ้นมา แต่งานบำรุงรักษาไม่ได้มีเฉพาะการซ่อมบำรุงเมื่อเครื่องจักรขัดข้องเพียงอย่างเดียวซึ่งสามารถแบ่งประเภทการบำรุงรักษาเครื่องจักร และอุปกรณ์ออกเป็น 6 ประเภท ด้วยกันคือ

2.1.1 การบำรุงรักษาหลังเกิดเหตุขัดข้อง (Breakdown Maintenance)

2.1.2 การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance)

2.1.3 การบำรุงรักษาเชิงแก้ไข (Corrective Maintenance)

2.1.4 การป้องกันการบำรุงรักษา (Maintenance Prevention)

2.1.5 การบำรุงรักษาเชิงพยากรณ์ (Predictive Maintenance)

2.1.6 การบำรุงรักษาด้วยตนเอง (Self Maintenance)

สำหรับความหมายของงานบำรุงรักษาในแต่ละประเภท สามารถอธิบายได้ดังนี้ คือ

2.1.1 การบำรุงรักษาหลังเกิดเหตุขัดข้อง (Breakdown Maintenance)

การซ่อมบำรุงเกิดขึ้น เมื่อเครื่องจักรขัดข้องหรือชำรุดขณะใช้งานบางครั้งอาจจะต้องซ่อมใหญ่ สาเหตุอาจจะมาจากเครื่องจักรนั้นได้รับการบำรุงรักษาเชิงป้องกันน้อยไป การใช้งานบำรุงรักษาประเภทนี้มักประมาณเวลา และค่าซ่อมยากเพราะขึ้นอยู่กับความเสียหายของเครื่องจักร

2.1.2 การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance)

การบำรุงรักษาเครื่องจักรเพื่อให้เครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆ ยังคงสภาพการใช้งานตามปกติโดยไม่เกิดการขัดข้องหรือชำรุดขณะใช้งาน เพราะฉะนั้นจึงทำการบำรุงรักษาก่อนจะเกิดการขัดข้องโดยข้อมูลจากคู่มือการบำรุงรักษาประจำเครื่องหรือข้อมูลการวิเคราะห์ต่างๆ เช่น เวลาที่เครื่องจักรใช้งานได้ก่อนที่จะเสีย (Mean Time Between Failure, MTBF) เป็นต้น

2.1.3 การบำรุงรักษาเชิงแก้ไข (Corrective Maintenance)

การปรับปรุง ดัดแปลง แก้ไขเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิต เพื่อให้เครื่องจักรมีขีดความสามารถสูงขึ้น หรือผลิตได้มากขึ้น เร็วขึ้น มีคุณภาพขึ้น เป็นต้น เมื่อใช้เครื่องจักรไปนานๆ การสึกหรอจะเกิดขึ้นอย่างแน่นอน แต่จะเกิดขึ้นเร็วหรือช้าขึ้นอยู่กับ การดูแลรักษาของผู้ที่ทำการใช้ในการบำรุงรักษาเชิงป้องกันด้วย อย่างไรก็ตามเมื่อชิ้นส่วนเครื่องจักรเกิดสึกหรอ การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขให้มีสภาพ

ดั้งเดิม หรือมีประสิทธิภาพเท่าเดิม หรืออาจจะทำให้ ประสิทธิภาพสูงกว่าเดิม โดยสามารถแบ่งออกเป็นงาน 2 ลักษณะ ได้แก่ งานปรับปรุงแก้ไข เครื่องจักรให้มีประสิทธิภาพการผลิตสูงกว่าที่เป็นอยู่ และงานตัดแปลงแก้ไขเครื่องจักรให้ง่าย ต่อการบำรุงรักษา

#### 2.1.4 การป้องกันการบำรุงรักษา (Maintenance Prevention)

ความต้องการให้ม้งานบำรุงรักษาน้อยที่สุดและไม่ม้งานบำรุงรักษาเพิ่มขึ้นเป็นแนวคิดที่จะพยายามออกแบบเครื่องจักรอุปกรณ์ต่างๆ ให้มีการบำรุงรักษาน้อยที่สุดหรือไม่มีเลยหากจำเป็น ต้องทำได้โดยง่ายและสิ้นเปลืองเวลาน้อยลง การซื้อเครื่องจักรใหม่มีใช้แต่คำนึงถึงเรื่องประสิทธิภาพในการผลิต และราคาเป็นสำคัญ ควรพิจารณาความยากง่ายต่อการบำรุงรักษา การหาอะไหล่ และระดับความเชื่อมั่นของเครื่องจักรที่ต้องการจะซื้อควรหลีกเลี่ยงเครื่องจักรที่ออกแบบใหม่ และยังไม่เคยใช้ที่ใดมาก่อนเลย เพราะเครื่องที่ออกแบบใหม่มักมีข้อผิดพลาดเสมอผู้ออกแบบจะแก้ไขหลังจากที่มีผู้ซื้อไปใช้ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ที่มีในปัจจุบัน ที่แสดงการป้องกันการบำรุงรักษา เช่น แบตเตอรี่ ในปัจจุบันที่ไม่ต้องเติมน้ำกลั่น เป็นต้น

#### 2.1.5 การบำรุงรักษาเชิงพยากรณ์ (Predictive Maintenance)

โรงงานอุตสาหกรรมใดสามารถจัดงานบำรุงรักษาชนิดนี้ได้มาก เครื่องจักร และอุปกรณ์ จะมีความถูกต้องแม่นยำสูงการคาดการณ์ให้ถูกต้องได้นั้นจะต้องมีข้อมูลสถิติ มีการตัดสินใจวางแผนมีม้งานมีที่ม้งานที่ดีจะได้รับความเชื่อมั่นความเชื่อถือไว้วางใจจากระดับบริหารระดับสูง โดยจะทำให้สามารถคำนวณการผลิตและประสิทธิภาพการเดินเครื่อง (Operational Efficiency) ได้ข้อมูลที่นำมาใช้กับการบำรุงรักษาเชิงพยากรณ์นี้จะป็นข้อมูลดิบที่นำมาใช้ในการวิเคราะห์ด้วยวิธีคำนวณธรรมดาได้ หากใช้คอมพิวเตอร์จะทำให้มีความถูกต้องแม่นยำสูงรวดเร็วทันเวลา ถ้าหากมีข้อมูลครบทุกด้าน จะส่งผลให้การวิเคราะห์เป็นไปอย่างถูกต้อง รวมทั้งข้อมูลล่าสุดที่เป็นงานนโยบายโครงการแผนการผลิต เป็นต้น แล้วนำมาตัดสินใจลงแผนล่วงหน้า ดังนั้นการเตรียมงานล่วงหน้า จึงทำให้ ผลงานและประสิทธิภาพของงานสูงตามไปด้วย ข้อมูลนี้เมื่อมีทำการซ้ำๆ หลายครั้งหลายช่วงเวลาและหลายปี ทำให้เกิดเชื่อมั่นไว้วางใจที่จะนำไปวางแผนต่อไปด้วย

#### 2.1.6 การบำรุงรักษาด้วยตนเอง (Self Maintenance)

เป็นวิธีหรือความพยายามที่จะเน้นให้ผู้ควบคุมเครื่อง เข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลบำรุงรักษาเครื่อง การดำเนินการบำรุงรักษา จะดำเนินไปได้ต้องมีการร่วมมือระหว่างฝ่ายผลิตกับฝ่ายบำรุงรักษา และต้องเป็นนโยบายขององค์กร งานหลักของพนักงานประจำเครื่อง คือ ควบคุมให้เครื่องทำงานตามหน้าที่ ดูแลความสะอาดเครื่องที่รับผิดชอบ หล่อลื่นประจำวัน การตรวจสภาพเครื่องจักร และรวมไปถึงการระดมคนทุกคนที่ทำงานเกี่ยวข้องกับเครื่องจักรต่างๆ ให้มามีส่วนร่วมรับผิดชอบในการที่จะรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆ ให้มีผลผลิตตามที่ออกแบบหรือตามที่กำหนด การที่จะทำให้การบำรุงรักษาด้วยตนเองประสบความสำเร็จนั้นประกอบด้วย 5 ส่วน คือ

- ก) มีเป้าหมายเพื่อให้เครื่องจักรมีประสิทธิภาพโดยรวมสูงสุด
- ข) ก่อให้เกิดระบบการบำรุงรักษาตลอดอายุของเครื่องจักร
- ค) เป็นกิจกรรมที่ทุกฝ่ายต้องทำ เช่น ฝ่ายวิศวกรรม ฝ่ายผลิต และฝ่ายบำรุงรักษา เป็นต้น
- ง) เป็นกิจกรรมที่พนักงานทุกคนนับ ตั้งแต่ระดับบริหารสูงสุดจนถึงพนักงานระดับล่างต้องทำ
- จ) เป็นกิจกรรมที่มีพื้นฐานมาจากการส่งเสริมการบำรุงรักษาเชิงป้องกันผ่านการบริหาร

แรงจูงใจหรือการทำงานด้วยตนเองของกลุ่มย่อย

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

การจัดการบำรุงรักษาที่ดีจะต้องเป็นแบบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน และเป็นงานประจำวัน จะต้องปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดความคล่องตัวและพร้อมที่จะเผชิญกับปัญหาเร่งด่วน เป้าหมายควร มุ่งเน้นที่การหลีกเลี่ยงการหยุดของเครื่องจักร โดยไม่เป็นไปตามแผนทุกครั้ง เครื่องจักรหยุดการทำงานโดยไม่เป็นไปตามแผนแสดงให้เห็นว่าการบำรุงรักษาไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ หน้าที่ของการบำรุงรักษาที่ดีก็เพื่อรักษาเครื่องจักรให้สามารถทำงานได้เป็นอย่างดี ไม่ใช่รอจนเครื่องจักรเสียหายแล้วจึงซ่อมแซมในภายหลัง

เพื่อให้ผลผลิตและคุณภาพที่ถูกต้องจำเป็นต้องจัดหาเครื่องจักรและอะไหล่ที่ถูกต้องและเหมาะสมการบำรุงรักษาไม่ได้เริ่มต้นเมื่อมีการส่งมอบและติดตั้งเครื่องจักร แต่การบำรุงรักษาควรเริ่มต้นในช่วงแรกของโครงการและช่วงการจัดหาเครื่องจักร

## 2.2 เครื่องมือที่ใช้ในการบำรุงรักษา

สุพัตน์ (2542) ได้กล่าวว่า เทคนิคที่ใช้ในการวางแผนระบบการบำรุงรักษาเราสามารถนำเอาเทคนิค Q.C.C.เข้ามาประยุกต์ใช้ในระบบการรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ปัญหาในการแก้ไขปัญหาหรือสร้างระบบการบำรุงรักษา ดังนี้

### 2.2.1 กราฟ (Graph)

เมื่อดูแล้วเข้าใจสภาพการควบคุมได้ทันทีที่จะมีหลายชนิด เช่น กราฟแท่ง กราฟเส้น กราฟรูปภาพ แต่ละแบบจะมีลักษณะพิเศษต้องเลือกใช้ให้เหมาะกับวัตถุประสงค์

### 2.2.2 ใบตรวจสอบ (Check Sheet)

เป็นใบบันทึกรายการที่แยกหัวข้อแต่ละประเภท ของข้อมูลหลายชนิดไว้ด้วยกันสามารถตรวจสอบได้ง่ายใช้บันทึกข้อมูลทุกวันเพื่อตัดสลิ้นใจ

### 2.2.3 แผนภูมิพาเรโต (Pareto Diagram)

เป็นแผนภูมิที่แบ่งประเภทตามข้อมูล โดยเรียงลำดับตามขนาดจากมากไปหาน้อยและคิดเป็นเปอร์เซ็นต์รวมของทั้งหมด

### 2.2.4 แผนภูมิเหตุและผล (Cause and Effect Diagram)

เป็นวิธีที่ใช้ในการหาสาเหตุเพื่อดูผลกระทบสัมพันธกันที่ทำให้เกิดปัญหาการเขียนแผนภูมินี้ทุกคนจะใช้ประสบการณ์และเทคนิคเฉพาะของแต่ละคนทำให้ได้รับความรู้ใหม่ๆ

### 2.2.5 ฮิสโตแกรม (Histogram)

เป็นกราฟแท่งใช้สำรวจข้อมูลที่มีค่ากึ่งกลางเป็นลักษณะแบบใด หรือการกระจายเป็น อย่างไร โดยข้อมูลที่ใช้เป็นข้อมูลที่คงที่และอยู่ในช่วงขอบเขตตามขนาดข้อมูล

## 2.3 วัตถุประสงค์ของการบำรุงรักษา

สุพัตน์ (2542) ได้กล่าวว่า วัตถุประสงค์ของการบำรุงรักษานั้น จะต้องทำให้เครื่องจักรมีความพร้อมใช้งานและค่าใช้จ่ายต่ำสุด ดังนี้

2.3.1 สมรรถนะความพร้อมใช้งาน (Availability Performance) ประสิทธิภาพของเครื่องจักร (Equipment Effectiveness) และอายุการใช้งานเทคนิค (Technical Lifetime) ให้เป็นไปตามแผน


2.3.2 ค่าใช้จ่ายต่ำที่สุดเท่าที่จะทำได้ โดยต้องคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นสำคัญด้วยคำถามที่มักถามอยู่เสมอ คือ “จะวัดประสิทธิภาพของการบำรุงรักษาได้อย่างไร” ค่าใช้จ่ายต่ำที่สุดแสดงว่าประสิทธิภาพที่ดีที่สุด คำตอบนี้ถือว่าไม่ถูกต้องเพราะต้องพิจารณาผลผลิตด้วย จึงจะได้การวัด

ไม่ว่าการวัดใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งยังมีให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ประสิทธิภาพการบำรุงรักษาที่ถูกต้อง สมรรถนะความพร้อมใช้งานของเครื่องจักรและค่าใช้จ่ายการบำรุงรักษามีความเกี่ยวข้องกันอย่างมากรายการการใช้งานของเครื่องจักรต้องนำมาพิจารณาด้วยเมื่อมีการพูดคุยเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของการบำรุงรักษา การบำรุงรักษาที่เลวจะทำให้เครื่องจักรมีอายุการใช้งานสั้นกว่าปกติ โดยทั่วไปแล้วเครื่องจักรจะมีช่วงอายุการใช้งาน ตามแผนและในช่วงเวลาดังกล่าวจะต้องวางแผนการบำรุงรักษาที่ดีให้แก่เครื่องจักร แผนการบำรุงรักษาที่ดีจะต้องพิจารณาเกี่ยวกับสมรรถนะความพร้อมใช้งานของเครื่องจักรเป็นสำคัญ จะช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายได้มากในระยะยาว

## 2.4 การตรวจวัดสภาพของเครื่องจักร

สุพัตน์ (2542) ได้กล่าวว่า การตรวจวัดสภาพของเครื่องจักรสามารถทำได้ 2 วิธี ได้แก่ การตรวจวัดสภาพแบบใช้ความรู้สึก และการตรวจวัดสภาพแบบใช้อุปกรณ์ ดังแสดงในรูปที่ 2.1

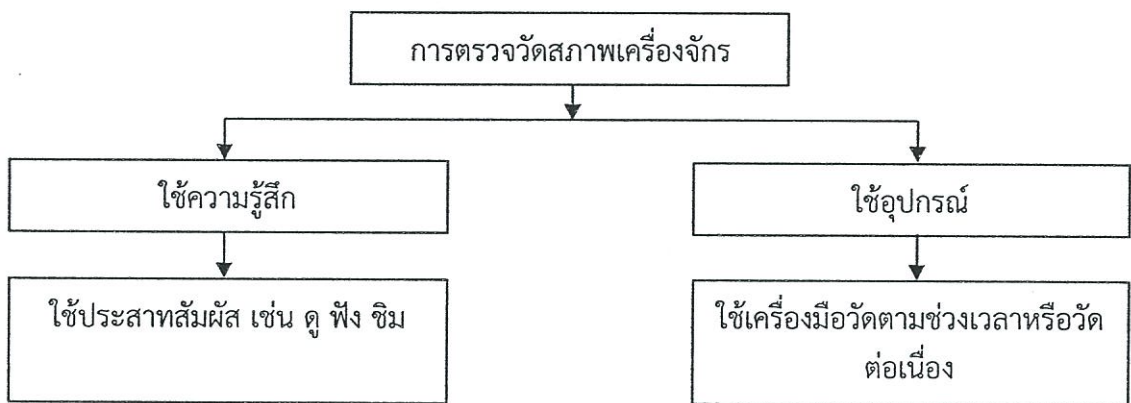

รูปที่ 2.1 แสดงการตรวจวัดสภาพของเครื่องจักร

### 2.4.1 การตรวจวัดสภาพแบบใช้ความรู้สึก (Subjective Condition Monitoring)

การตรวจวัดสภาพแบบใช้ความรู้สึกทำโดยการใช้ความรู้สึกของผู้ตรวจสอบ เช่น การฟังเสียง การสัมผัส ผลจากการตรวจสอบสามารถนำมาใช้ประเมินสภาพของเครื่องจักรได้ การตรวจวัดสภาพแบบใช้ความรู้สึกนี้ ต้องอาศัยช่างที่มีประสบการณ์สูงเพราะผลที่ได้มีความแตกต่างกัน ช่างที่มีประสบการณ์สูงสามารถบอกสภาพได้แม่นยำกว่า

### 2.4.2 การตรวจวัดสภาพแบบใช้อุปกรณ์ (Objective Condition Monitoring)

การตรวจวัดสภาพแบบใช้อุปกรณ์ ทำได้โดยใช้อุปกรณ์ช่วยในการตรวจวัด การตรวจวัดสามารถทำได้หลายวิธี ทั้งแบบขั้นสูงและแบบธรรมดา ค่าที่ตรวจได้สามารถบอกสภาพของเครื่องจักรหรือชิ้นส่วนต่างๆ ของเครื่องจักรได้ และให้ความแม่นยำสูงกว่าแบบใช้ความรู้สึก การตรวจวัดสภาพแบบใช้อุปกรณ์สามารถแยกออกเป็น 2 วิธี ได้แก่

#### ก) การตรวจตามช่วงเวลา (Off-line Condition Monitoring)

เป็นการใช้อุปกรณ์ตรวจวัดสภาพของชิ้นส่วนต่างๆ ของเครื่องจักรตามจุดที่กำหนด เช่น ตรวจจัดสภาพของเบร้งตามจุดต่างๆ ข้อมูลที่วัดได้จะถูกบันทึกไว้เพื่อการวิเคราะห์ในภายหลังการตรวจวัดวิธีนี้ต้องใช้ช่างที่มีความรู้ความชำนาญ ในการใช้อุปกรณ์วัดและสามารถวิเคราะห์ข้อมูลได้


เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนลิขสิทธิ์ของ บริษัท อีซีซี จำกัด (มหาชน) ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

อุปกรณ์วัดต่อโดยตรงกับเครื่องจักรและค่าที่ได้จากการวัดวิธีนี้นิยมใช้กับเครื่องจักรหรือชิ้นส่วนของเครื่องจักรที่เกิดความเสียหายได้ด้วยเวลาสั้นๆ หลังจากตรวจพบว่าเริ่มมีความผิดปกติการ 10 ตรวจวัดต่อเนื่องใช้ช่วงจำนวนน้อยกว่าการวัดตามช่วงเวลา แต่อย่าลืมว่าจะต้องบำรุงรักษาอุปกรณ์การวัดด้วยเช่นกัน

## 2.5 การบำรุงรักษาเชิงแก้ไขชนิดไม่มีแผนและมีแผน (Unplanned and Planned Corrective Maintenance)

พลูพร (2542) ได้กล่าวว่า การบำรุงรักษาทั้งหมดที่กระทำเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในเครื่องจักร การบำรุงรักษาแบบแก้ไขไม่จำเป็น ต้องเป็นการบำรุงรักษาเมื่อเสียหายหรือการบำรุงรักษาแบบฉุกเฉินเท่านั้น บางครั้งอาจจะเกิดสิ่งบกพร่องขึ้นในเครื่องจักรก่อนที่จะลุกลามมากไปจนเสียหาย

ดังนั้น การบำรุงรักษาแบบแก้ไขสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ การบำรุงรักษาเชิงแก้ไขชนิดไม่มีแผน และ การบำรุงรักษาเชิงแก้ไขชนิดมีแผน ดังแสดงในรูปที่ 2.2

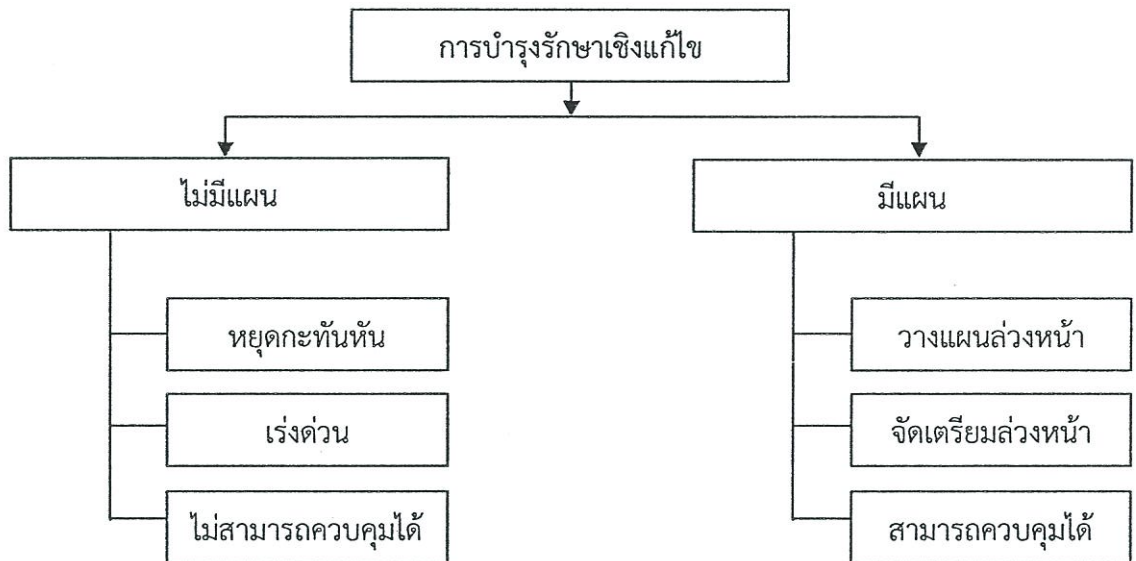

รูปที่ 2.2 การบำรุงรักษาแบบแก้ไข

### 2.5.1 การบำรุงรักษาเชิงแก้ไขชนิดไม่มีแผน (Unplanned Corrective Maintenance)

การบำรุงรักษาที่ไม่สามารถวางแผนได้ เช่น กรณีฉุกเฉินหรือมีความเสียหายเกิดขึ้นอย่างไม่คาดคิดมาก่อน ถ้าเวลาที่ทราบล่วงหน้าน้อยกว่า 8 ชั่วโมง จะถือได้ว่าการบำรุงรักษาแบบแก้ไขนั้นเป็นชนิดไม่มีแผน เพราะเวลาน้อยเกินไปที่จะวางแผนได้อย่างเหมาะสม คือ ไม่สามารถวางแผนเกี่ยวกับกำลังแรงงานเอกสารเทคนิคและอะไหล่ต่างๆได้ก่อนที่จะเริ่มงานบำรุงรักษา

### 2.5.2 การบำรุงรักษาเชิงแก้ไขชนิดมีแผน (Planned Corrective Maintenance)

ทำให้เสียค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาสูงมาก และต้องหยุดเครื่องจักรอย่างไม่คาดคิด ซึ่งกระทบต่อการผลิตเมื่อเครื่องจักรเกิดความเสียหายขึ้น โดยไม่คาดคิดจะเกิดการสูญเสียในการผลิตและคุณภาพของผลผลิต ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายบำรุงรักษาทางอ้อมในเวลาเดียวกันค่าใช้จ่ายบำรุงรักษาทางตรงก็สูงเช่นกัน ซึ่งเนื่องมาจากความเสียหายของเครื่องจักร ภาระงานของฝ่ายการตรวจวัดเอกสารนี้เป็นเอกสารที่ส่งมอบไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

สภาพของเครื่องจักร ใช้ความรู้สึก ใช้ประสาทสัมผัส เช่น ดู ฟัง ชิม ใช้อุปกรณ์ ใช้เครื่องมือวัดตามช่วงเวลาหรือวัดต่อเนื่อง บำรุงรักษาจะเพิ่มสูงขึ้นเมื่อเครื่องจักรเกิดความเสียหายซึ่งจะนำไปสู่ค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้น ถ้าภายในโรงงานมีการบำรุงรักษาแบบแก้ไขไม่มีแผนเป็นส่วนใหญ่ แสดงว่าการบำรุงรักษาทั้งหมดถูกควบคุมด้วยความเสียหายของเครื่องจักรแทนที่จะควบคุมด้วยฝ่ายผลิต และฝ่ายบำรุงรักษาเครื่องจักรเป็นผู้กำหนดการบำรุงรักษาแทน ซึ่งผิดหลักการบำรุงรักษาที่ดี

## 2.6 ค่าใช้จ่ายบำรุงรักษา (Maintenance Costs)

ไกลวิทย์ (2546) ได้กล่าวว่า บริษัทและองค์กรต่างๆที่มีความสนใจในการลดค่าใช้จ่ายบำรุงรักษาส่วนมากมักมีความเข้าใจผิดว่า ผลผลิตก่อให้เกิดรายรับ การบำรุงรักษาก่อให้เกิดรายจ่าย แต่ที่จริงแล้ว การไม่ให้ความสำคัญต่อการบำรุงรักษาจะก่อความสูญเสียอย่างมหาศาล

### 2.6.1 การบำรุงรักษาโดยพิจารณาผลลัพธ์เป็นสำคัญ

การควบคุมค่าใช้จ่ายบำรุงรักษาต้องกระทำอย่างมีความรอบรู้เกี่ยวกับการบำรุงรักษา บางครั้งอาจมีผลเสียเกิดขึ้นเมื่อบริษัทพยายามปรับปรุงหรือลดค่าใช้จ่ายบำรุงรักษาความประหยัดที่เกิดขึ้นจากการลดค่าใช้จ่ายบำรุงรักษาอาจทำให้ค่าใช้จ่ายในการผลิตเพิ่มขึ้น การจัดการค่าใช้จ่ายบำรุงรักษามี 2 ทางคือ

ก) การบำรุงรักษาควบคุมด้วยค่าใช้จ่าย (Cost)

ข) การบำรุงรักษาควบคุมด้วยผลลัพธ์ (Result)

การจัดการบำรุงรักษา ที่ควบคุมด้วยค่าใช้จ่ายถือว่าล้าสมัยแล้วในปัจจุบัน การนำค่าใช้จ่ายมาควบคุมการบำรุงรักษาจะทำให้วิศวกร และช่างเทคนิคมีความยากลำบากอย่างยิ่งในการวัดผลลัพธ์ที่เกิดจากการลงทุนในการบำรุงรักษาในรูปของเศรษฐศาสตร์ การหาค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นโดยตรงสำหรับการบำรุงรักษานั้นไม่ใช่เรื่องยาก แต่การที่จะมองเห็นผลลัพธ์นั้นอาจจะยาก

โดยทั่วไปแล้วผู้จัดการ/วิศวกรฝ่ายซ่อมบำรุงรักษาจะเก่งในด้านเทคนิคแต่อ่อนในด้านธุรการและอ่อนในด้านเศรษฐศาสตร์ ความสำคัญสูงสุดของวัตถุประสงค์ของการบำรุงรักษาคือ “รักษาสมรรถนะความพร้อมใช้งานตามแผนให้ดำเนินต่อไปด้วยค่าใช้จ่ายต่ำที่สุดเท่าที่จะทำได้” สิ่งนี้หมายถึง ผลลัพธ์ระยะยาวมีความสำคัญมาก ค่าใช้จ่ายบำรุงรักษาต้องนำมา เกี่ยวพันกับผลลัพธ์ทั้งหมดที่ได้รับจากการบำรุงรักษาในกิจกรรมการผลิตผู้จัดการฝ่ายบำรุงรักษาและฝ่ายการเงินต้องมีความสามารถในการมองเห็นผลลัพธ์ของกลยุทธ์การบำรุงรักษา

การตัดค่าใช้จ่ายบำรุงรักษาบางส่วนออกไปอาจมีผลเสียต่อผลลัพธ์มากกว่าค่าใช้จ่ายที่ตัดออกไปก็ได้ ดังนั้น ต้องนำค่าใช้จ่ายมาพิจารณาพร้อมกับผลลัพธ์และพิจารณาจุดที่เหมาะสมคือ ค่าใช้จ่ายต่ำแต่ผลลัพธ์ดีตามต้องการ การบำรุงรักษาและผลลัพธ์สามารถเปรียบเทียบได้กับภูเขาน้ำแข็ง ซึ่งจะมองเห็นเฉพาะส่วนยอดภูเขาที่อยู่เหนือระดับน้ำแต่ส่วนที่อยู่ใต้น้ำซึ่งมีขนาดใหญ่กว่าที่มองไม่เห็น ส่วนของภูเขาน้ำแข็งที่มองเห็นสามารถเปรียบเทียบได้กับ ค่าใช้จ่ายบำรุงรักษาทางตรงและส่วนที่มองไม่เห็นเปรียบเสมือนค่าใช้จ่ายต่างๆที่มีอิทธิพลมากจากการบำรุงรักษา ข้อมูลเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายบำรุงรักษาทางตรงหาได้ง่ายมากจากฝ่ายการเงินของบริษัทแต่ผลกระทบด้านการเงินเนื่องจากการบำรุงรักษาอาจจะหาข้อมูลได้ยาก

### 2.6.2 ปัจจัยที่เห็นได้ชัดจนว่ามีผลกระทบเนื่องจากการบำรุงรักษา คือ

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ก) การสูญเสียคุณภาพ (Quality Losses) คุณภาพของสินค้าจะเลวลงเมื่อเครื่องจักรขาดการบำรุงรักษาที่ดี ถ้ามีการเปลี่ยนแปลง สถานการณ์บำรุงรักษา จะต้องคำนึงถึงผลกระทบที่มีต่อคุณภาพเพราะการสูญเสียคุณภาพสามารถเกิดขึ้นได้จากการปรับลดค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา

ข) การสูญเสียพลังงาน (Energy Losses) การสิ้นเปลืองพลังงานที่มากขึ้นอาจเกิดจากการบำรุงรักษาที่ไม่เหมาะสม โดยทั่วไปแล้วถ้ามีการบำรุงรักษาที่ดี เครื่องจักรจะใช้พลังงานน้อยลง

ค) ค่าใช้จ่ายต้นทุน (Capital Costs) เมื่อมีการบำรุงรักษาที่เลวจะทำให้เครื่องจักรเสื่อมย่อยเมื่อเครื่องจักรเสื่อมย่อยจะนำไปสู่ความเสียหายมาก และต้องสำรองอะไหล่ไว้จำนวนมากขึ้นซึ่งจะต้องเสียค่าใช้จ่ายต้นทุนเพิ่มขึ้น บริษัทจำนวนมากในปัจจุบันได้ใช้ระบบการผลิตแบบทันเวลาพอดี (Just In Time ย่อว่า JIT) บริษัทเหล่านี้ต้องมีสมรรถนะความพร้อมใช้งานค่อนข้างสูง ถ้าเครื่องจักรใดในสายการผลิตมีสมรรถนะความพร้อมใช้งานต่ำจะนำไปสู่การเพิ่มต้นทุน ดังนั้นการบำรุงรักษาจึงมีความสำคัญมากอย่างหนึ่ง ในการควบคุมต้นทุนให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม

ง) การสูญเสียผลผลิต (Production Losses) ถ้าการบำรุงรักษาดี การสูญเสียผลผลิตจะลดลง มีปัจจัยที่มองไม่เห็นจำนวนมากที่กระทบต่อผลผลิต กลยุทธ์การบำรุงรักษาที่ถูกต้องจะช่วยลดการสูญเสียผลผลิต

จ) การสูญเสียกำลังผลิต (Capacity Losses) ในระยะยาวถ้าเครื่องจักรขาดการบำรุงรักษาที่ดีจะทำให้กำลังผลิตหรือความสามารถของเครื่องจักรลดลงเนื่องจากเกิดการสึกหรอและการเสื่อมสภาพ กำลังผลิตลดลงย่อมหมายถึงผลผลิตลดลง

ฉ) สภาพแวดล้อมการทำงาน (Work Environment) สภาพแวดล้อมการทำงานที่ดีมีส่วนสร้างบรรยากาศที่ดีต่อการทำงาน และทำให้เกิดความปลอดภัย การบำรุงรักษาที่เป็นปัจจัยสำคัญทำให้เกิดสภาพแวดล้อมที่ดีต่อการทำงาน เนื่องจากพื้นฐานสำคัญประการหนึ่งของการบำรุงรักษา คือ ความสะอาดและการดูแลให้เป็นระเบียบเรียบร้อยปัจจัยของมนุษย์จะมีผลกระทบต่อผลผลิต

ช) การสูญเสียตลาด (Lost Market) การบำรุงรักษาที่ไม่ดีจะนำไปสู่การหยุดการผลิตโดยไม่ได้วางแผนมาก่อน ทำให้ส่งสินค้าแก่ลูกค้าไม่ทันเวลา ลูกค้าอาจมองหาผู้ผลิตรายอื่นและทำให้สูญเสียตลาดไปในที่สุด

2.6.3 ค่าใช้จ่ายบำรุงรักษาทางตรงและทางอ้อม (Direct and Indirect Maintenance Costs) ค่าใช้จ่ายบำรุงรักษาสามารถแยกออกเป็น 2 ประเภท คือ

ก) ค่าใช้จ่ายบำรุงรักษาทางตรง


ข) ค่าใช้จ่ายบำรุงรักษาทางอ้อม

ค่าใช้จ่ายบำรุงรักษาทางตรงมีความสัมพันธ์โดยตรงกับสมรรถนะของงานบำรุงรักษาในขณะที่ค่าใช้จ่ายทางอ้อมเป็นการสูญเสียที่เกิดจากการบำรุงรักษา

## 2.7 สมรรถนะความพร้อมใช้งาน (Availability Performance)

สุพรรณ (2542) ได้กล่าวว่า สมรรถนะความพร้อมใช้งานเป็นการวัดประสิทธิภาพการบำรุงรักษา และแสดงการวัดเป็นเวลาของความสามารถในการทำงานของเครื่องจักรโดยปราศจากปัญหาภายใต้สภาพการทำงานที่กำหนดสมรรถนะความพร้อมใช้งานสามารถแยกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ สมรรถนะความเชื่อถือได้และ สมรรถนะสนับสนุนการบำรุงรักษา ดังแสดงในรูปที่ 2.3

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

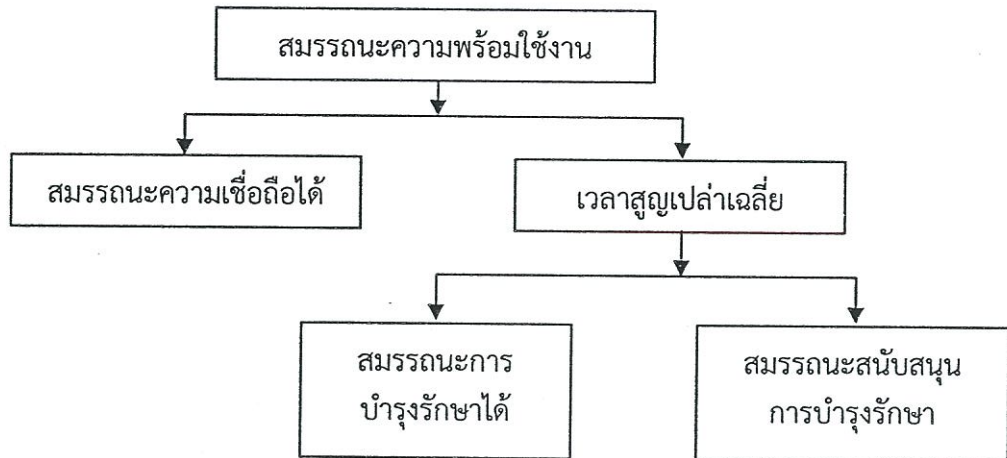


รูปที่ 2.3 สมรรถนะความพร้อมใช้งาน

1. สมรรถนะความเชื่อถือได้ (Reliability Performance)
2. สมรรถนะสนับสนุนการบำรุงรักษา (Maintenance Support Performance)

สมรรถนะความเชื่อถือได้ของเครื่องจักรสามารถวัดได้ในค่าของ Mean Time Between Failure ซึ่งย่อว่า MTBF เป็นเวลาเฉลี่ยที่เครื่องจักรสามารถทำงานได้ตามเวลาปกติ ระหว่างจุดหยุดการทำงานสองจุด ซึ่งเนื่องมาจากการบำรุงรักษาเครื่องจักรที่มีสมรรถนะความเชื่อถือได้สูง หมายถึง มีค่า MTBF ที่ยาวนาน สมรรถนะความเชื่อถือได้มีอิทธิพลสูงมากในช่วงเริ่มต้นของโครงการสำหรับการตัดสินใจซื้อเครื่องจักร และมีผลกระทบต่อการผลิต และการบำรุงรักษาในช่วงการดำเนินงาน

เวลาสูญเสียเปล่าเฉลี่ย (Mean Downtime, MDT)

MDT จะเป็นการรวมกันของค่า MWT (เวลารอคอย) และ MTTR (เวลาซ่อมแซม) MDT จะเป็นเวลารวมตั้งแต่เครื่องจักรหยุดทำงานจนกระทั่งได้ใหม่ เวลาจะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ เวลาเคลื่อนไหว และเวลาเฉื่อยชา ดังแสดงในรูปที่ 2.4

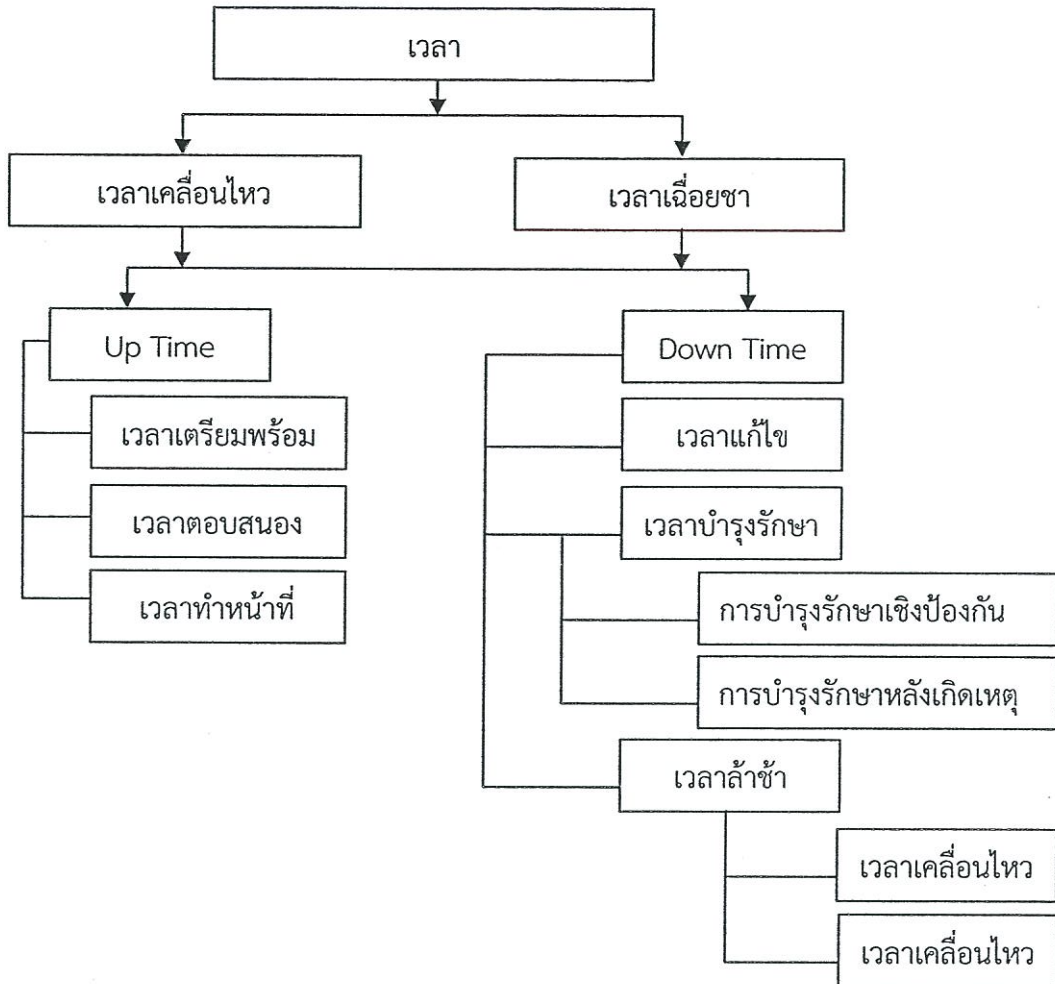

รูปที่ 2.4 แสดงเวลาที่ทำให้เครื่องจักรหยุด

จากรูปที่ 2.4 นั้นเวลาจะถูกจำแนกออกเป็น 2 ชนิด คือ เวลาเคลื่อนไหว หมายความว่า เป็นเวลาที่สูญเสียไปโดยที่เครื่องจักรสามารถใช้งานได้ตามปกติ และเวลาเฉื่อยชา หมายถึง เวลาที่สูญเสียไปโดยที่เครื่องจักรไม่สามารถใช้งานได้

$$MDT = \text{Mean Down Time} = MWT + MTTR$$


MDT = เวลาสูญเสียเปล่า

MWT = เวลาเฉลี่ยในการรอคอยทรัพยากรบำรุงรักษา

MYTT = เวลาเฉลี่ยในการซ่อมแซมเครื่องจักร

ค่า MTBF เป็นระยะเวลาที่เครื่องจักรมีโอกาสสูงสุดที่จะเกิดความเสียหายโดยที่เครื่องจักร 100 เครื่องมี 77 เครื่องเสียหายตรงช่วงเวลา MTBF ที่เหลือจะเสียก่อนหรือหลัง MTBF ในการวางแผนการบำรุงรักษาจะต้องทำก่อนถึงช่วง MTBF โดยหาอายุงานเฉลี่ย MTBF จะขึ้นอยู่กับความแม่นยำของข้อมูลที่เก็บมาและประสบการณ์ของผู้ทำ ดังแสดงในรูปที่ 2.5

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

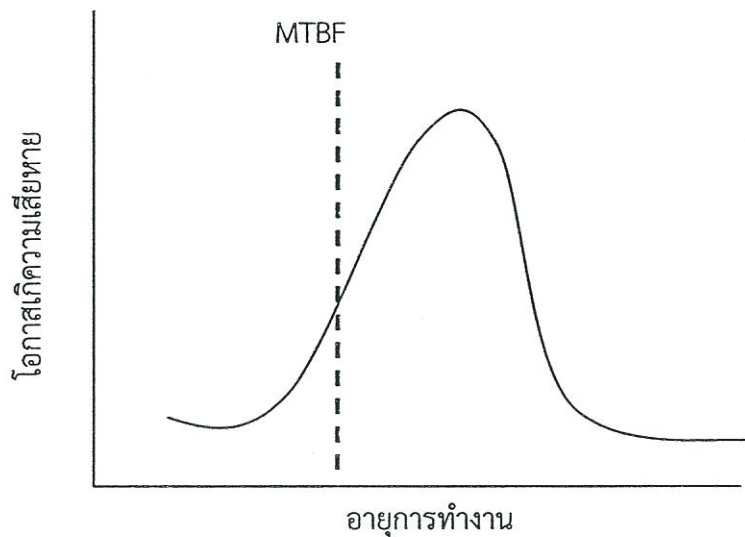

รูปที่ 2.5 แสดงการกำหนดค่า MTBF

จากรูปที่ 2.5 แสดงการกำหนดค่า MTBF กล่าวคือ การที่จะสามารถกำหนดค่านี้ได้ นั้นจะต้องพิจารณาจากข้อมูลที่มีความแม่นยำ เนื่องจากต้องใช้ค่านี้ในการกำหนดหยุดเครื่องจักรเพื่อทำการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน เพื่อป้องกันไม่ให้เครื่องจักรเสียก่อนที่จะถึงรอบการบำรุงรักษา

การเลือกวิธีการบำรุงรักษาจะขึ้นกับข้อจำกัดของตัวเครื่องจักรที่มีผลในกำหนดวิธีการสามารถใช้เกณฑ์ดังตารางข้างล่างเพื่อเลือกวิธีการบำรุงรักษาที่เหมาะสมที่สุดโดยศึกษาเครื่องจักรและขึ้นส่วนว่าอยู่ในลักษณะใดของตาราง ดังแสดงในตารางที่ 2.1

ตารางที่ 2.1 เกณฑ์การเลือกวิธีการบำรุงรักษา

ลักษณะเครื่องจักร/ชิ้นส่วน	วิธีการบำรุงรักษา
1. สามารถตรวจวัดสภาพเครื่อง, รู้ MTBF	การบำรุงรักษาแบบพยากรณ์ (PM) การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (PM) การบำรุงรักษาหลังเกิดเหตุ (BM)
2. สามารถตรวจวัดสภาพเครื่อง, ไม่รู้ MTBF	การบำรุงรักษาแบบพยากรณ์ (PM) การบำรุงรักษาหลังเกิดเหตุ (BM)
3. ไม่สามารถตรวจวัดสภาพเครื่อง, รู้ MTBF	การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (PM) การบำรุงรักษาหลังเกิดเหตุ (BM)
4. ไม่สามารถตรวจวัดสภาพเครื่อง, (ไม่รู้ MTBF)	การบำรุงรักษาหลังเกิดเหตุ (BM)
5. เครื่องจักรเสียหายผิดปกติ	การบำรุงรักษาแก้ไขปรับปรุง (CM)

### 2.7.1 สมรรถนะสนับสนุนการบำรุงรักษา (Maintenance Support Performance)

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

สมรรถนะสนับสนุนการบำรุงรักษา วัดได้ในค่าของ Mean Waiting Time ซึ่งย่อว่า MWT สมรรถนะสนับสนุนการบำรุงรักษา วัดได้จากค่าเฉลี่ยของเวลาในการรอคอยทรัพยากรสำหรับการบำรุงรักษาเมื่อเครื่องจักรหยุดการทำงาน องค์กรการบริหารและกลยุทธ์ฝ่ายผลิตและฝ่ายบำรุงรักษามีอิทธิพลต่อสมรรถนะสนับสนุนการบำรุงรักษา การจัดองค์กรไม่เหมาะสมจะเสียเวลาการรอคอยยาวนานมาก ถ้าสมรรถนะสนับสนุนการบำรุงรักษาอย่างเป็นทางการ คือความสามารถขององค์กรการบริหารการบำรุงรักษาภายใต้สภาพที่กำหนดในการจัดหาทรัพยากรที่ต้องการเพื่อการบำรุงรักษาเครื่องจักร

### 2.7.2 สมรรถนะการบำรุงรักษาได้ (Maintainability Performance)

สมรรถนะการบำรุงรักษาได้สามารถวัดได้ในค่าของ Mean Time To Repair ซึ่งย่อว่า MTTR สมรรถนะการบำรุงรักษาได้วัดจากค่าเฉลี่ยของเวลาในการซ่อมแซมเครื่องจักร และมีอิทธิพลอย่างมากจากการออกแบบเครื่องจักร MTTR จะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับ การออกแบบของเครื่องจักรและความชำนาญของช่างในการบำรุงรักษา ถ้าสมรรถนะการบำรุงรักษาได้มีค่าสูง หมายถึงค่า MTTR ที่สั้นคือ ใช้เวลาสั้นในการซ่อมแซมเครื่องจักร ค่าจำกัดความของสมรรถนะการบำรุงรักษาได้อย่างเป็นทางการคือ ความสามารถของเครื่องจักรภายใต้สภาพการทำงานตามกำหนดสามารถกลับคืนสู่สภาพเดิมได้หลังจากเริ่มทำการบำรุงรักษาด้วยขั้นตอนและทรัพยากรที่กำหนด ถ้าต้องการให้สมรรถนะความพร้อมใช้งานสูงขึ้น จำเป็นต้องเพิ่มสมรรถนะความเชื่อถือได้ สมรรถนะสนับสนุนการบำรุงรักษาและสมรรถนะการบำรุงรักษาได้ให้สูงขึ้น

## 2.8 เวลาสูญเสียเปล่าเฉลี่ย (Mean Down Time)

สุพัตน์ (2542) ได้กล่าวว่า เวลาสูญเสียเปล่าเฉลี่ย (Mean Down Time) ย่อว่า MDT เป็นค่ารวมของ MWT และ MTTR ในทางปฏิบัติแล้วอาจเป็นการยากที่จะแยกให้เห็นชัดเจนว่าอะไรคือเวลารอคอย (MWT) และอะไรคือเวลาซ่อมแซม (MTTR) ในกรณีนี้จึงใช้ MDT เป็นตัวแทนของเวลาทั้งหมดตั้งแต่เครื่องจักรเริ่มหยุดทำงานจนกระทั่งเริ่มทำงานได้ใหม่อีกครั้งหนึ่ง

สูตรการหาค่าสมรรถนะความพร้อมใช้งาน ดังแสดงในสมการที่ 2.1

$$A = \frac{T_{up}}{T_{up} + T_{dm}} = \frac{MTTF}{MTTF + MDT} = \frac{MTTF}{MTTF + MTTR + MWT} \quad 2.1$$

A = สมรรถนะความพร้อมใช้งาน (Availability Performance)


T<sub>up</sub> = เวลาที่ใช้ประโยชน์ (Time Up)

T<sub>dm</sub> = เวลาสูญเสียเปล่า (Down time due to maintenance)

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

### 2.8.1 ความสูญเสียของกระบวนการผลิต

ความสูญเสียในกระบวนการผลิตจะมีทั้งหมด 8 หัวข้อด้วยกัน ได้แก่ ความสูญเสีย SD ความสูญเสียการปรับแต่ง ความสูญเสียจากเครื่องจักร ความสูญเสียกระบวนการ ความสูญเสียการผลิตปกติขัดข้อง ความสูญเสียการผลิตที่ผิดปกติผลิตขัดข้องการผลิต ความสูญเสียจากการผลิต และความสูญเสียจากการแปรรูปใหม่ ดังแสดงในรูปที่ 2.6

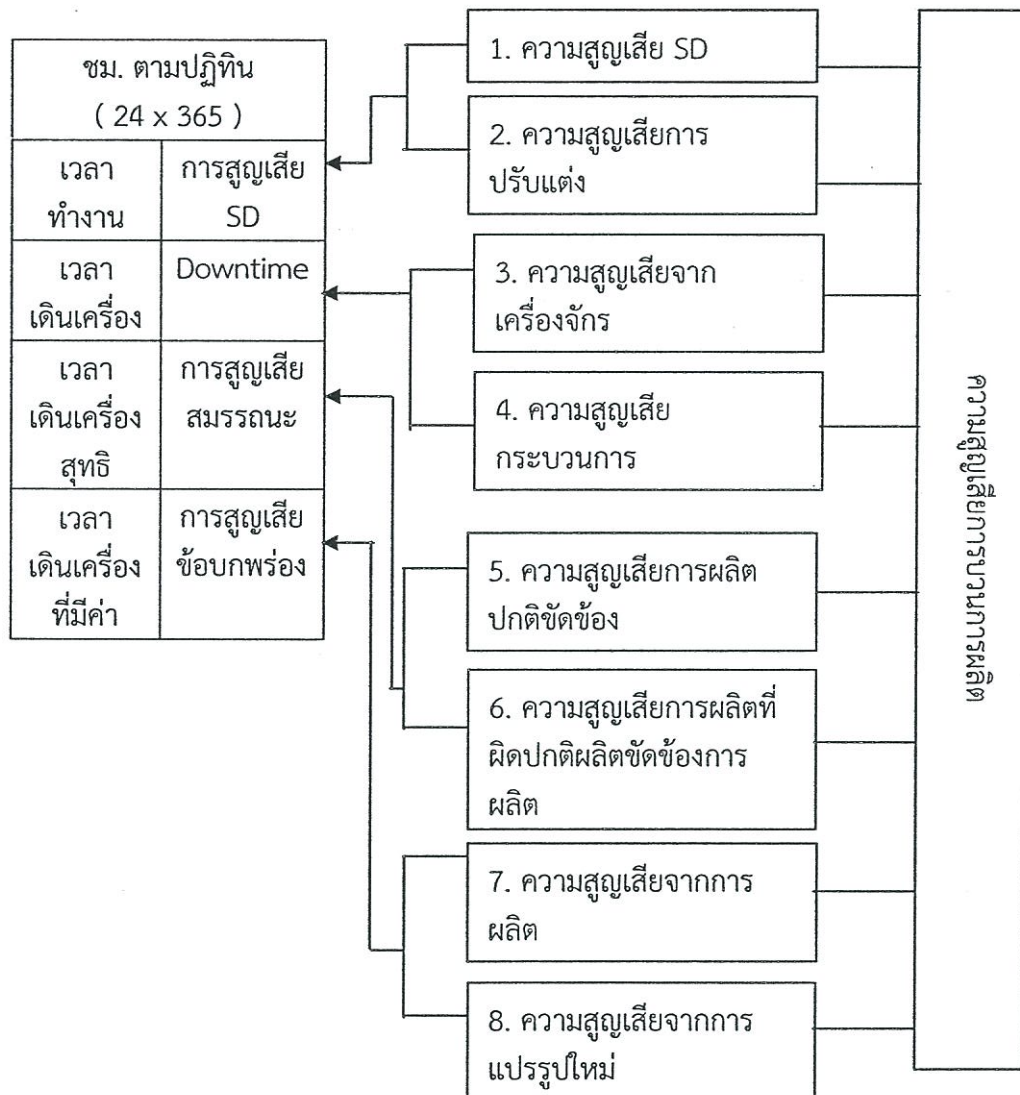

รูปที่ 2.6 แสดงความสูญเสียของกระบวนการผลิต

จากรูปที่ 2.6 แสดงเวลาที่สูญเสียในกระบวนการผลิต ซึ่งจะมีผลทำให้ไม่สามารถสร้างมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ เนื่องจากต้องเสียเวลาบางส่วนไปกับการทำงานที่ผิดพลาด

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

## 2.9 เศรษฐศาสตร์การบำรุงรักษา (Maintenance Economy)

พลพร (2542) ได้กล่าวว่า ถ้าแผนบำรุงรักษาได้รับการจัดการในแนวทางที่ถูกต้อง อัตราผลผลิตจะเพิ่มขึ้น ผลผลิตย่อมขึ้นอยู่กับกำลังผลิตของเครื่องจักร แต่เป็นการยากที่จะให้ได้ผลผลิตเท่ากับกำลังการผลิตทั้งนี้เนื่องจากปัจจัยหลายอย่าง เช่น การสูญเสียเนื่องจากการบำรุงรักษา การสูญเสียคุณภาพ การสูญเสียอัตราเร็วการผลิต ฯลฯ ซึ่งล้วนแต่มีผลกระทบต่อผลผลิตและอัตราผลผลิตการใช้งานเครื่องจักร 100 % หมายถึงเครื่องจักรจะต้องไม่หยุดเลยเมื่อมีแผนการผลิตนั้นหมายถึงสมรรถนะความพร้อมใช้งาน 100 % ถ้าสมรรถนะความพร้อมใช้งานต่ำ ผลผลิตก็จะต่ำลงด้วย

เนื่องจากการบำรุงรักษามีผลกระทบต่อสมรรถนะความพร้อมใช้งานของเครื่องจักรอย่างมาก และอัตราผลผลิตก็ถูกกระทบโดยตรง เมื่อมีการลงทุนในการบำรุงรักษา จะต้องมีการคำนวณจุดคุ้มทุนของอัตราผลผลิตที่เพิ่มขึ้น อัตราผลผลิตที่เพิ่มขึ้นย่อมทำให้ผลผลิตมีปริมาณเพิ่มขึ้นคุณภาพของผลผลิตสูง ค่าใช้จ่ายต้นทุนจึงต่ำลง ฯลฯ

ถ้ามีแผนการลงทุนในการบำรุงรักษา จะต้องคำนวณหาการเพิ่มขึ้นของสมรรถนะความพร้อมใช้งานด้วยเมื่อสิ้นสุดโครงการ และคำนวณหาว่าสมรรถนะความพร้อมใช้งานที่เพิ่มขึ้นนั้นมีผลต่ออัตราผลผลิตและการผลิตอย่างไร เช่น ถ้าเพิ่มสมรรถนะความพร้อมใช้งานขึ้น 1% จะได้ผลผลิตเพิ่มขึ้นเท่าใด และคิดเป็นมูลค่าที่บาทต่อช่วงเวลาหนึ่ง และคุ้มค่ากับที่ลงทุนในการบำรุงรักษาหรือไม่ ทุกๆเปอร์เซ็นต์ของการเพิ่มสมรรถนะความพร้อมใช้งานได้ มาจากกิจกรรมที่ทำในการบำรุงรักษา อัตราผลผลิตจะเพิ่มขึ้นและให้ผลกำไรสูงขึ้น

## 2.10 ประสิทธิภาพเครื่องจักรโดยรวม (Overall Equipment Effectiveness)

ก่อเกียรติ (2543) ได้กล่าวว่า ถึงแม้ว่าสมรรถนะความพร้อมใช้งานของเครื่องจักรมีความสำคัญมากก็ตาม เป็นเพียงสิ่งที่แสดงให้เห็นถึงสัดส่วนของเวลาที่เครื่องจักรทำงานเมื่อเทียบกับเวลาทั้งหมด สมรรถนะความพร้อมใช้งานเพียงอย่างเดียวอาจไม่เพียงพอที่จะบ่งชี้ถึงอัตราผลผลิตทั้งหมดของเครื่องจักร การวัดประสิทธิภาพเครื่องจักรในอุดมคติซึ่งสามารถผลิตสินค้าออกมาได้ 100% ในช่วงเวลา ที่กำหนด แต่ในทางปฏิบัติแล้วคงเป็นไปได้ที่เครื่องจักรจะทำงานได้ โดยผลผลิตออกมานครบสมบูรณ์ 100% ดังแสดงในรูปที่ 2.7

เวลาทำงานประจำวัน	
เวลารับภาระงาน	เวลาหยุดตามแผน
เวลาเดินเครื่อง	เวลาเครื่องจักรหยุด
เวลาเดินเครื่องสุทธิ	เสียความเร็วการผลิต
เวลาเดินเครื่องที่เกิดมูลค่า	ผลิตของเสีย

รูปที่ 2.7 แสดงประสิทธิภาพโดยรวมของเครื่องจักร

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ความสูญเสียเป็นอุปสรรคของการเพิ่มประสิทธิผลโดยรวม ของเครื่องจักรในการผลิตจะมีการสูญเสียเกิดขึ้น 6 ประการ (Six Big Losses) ได้แก่

1. ความสูญเสียเนื่องจากเครื่องจักรเสีย (Breakdown)
2. ความสูญเสียเวลาจากการปรับตั้งและปรับแต่ง (Set-up and adjustment)
3. ความสูญเสียประสิทธิภาพจากเครื่องเดินเปล่า (Idling and minor stoppages)
4. ความสูญเสียประสิทธิภาพจากความเร็วเดินเครื่องช้าลง (Reduced speed)
5. ความสูญเสียจากการผลิตของเสียและงานรอกแก้ (Defects and Rework)
6. ความสูญเสียจากผลได้ลดลงและของเสียเมื่อเริ่มเดินเครื่อง

(Start-up and reduced yield)

วัดจากเครื่องจักรแต่ละเครื่องโดยตรงของผลิตภัณฑ์แต่ละชนิดวิธีวัดค่า OEE จะขึ้นกับลักษณะของกระบวนการผลิตแต่ละโรงงานที่เป็นกระบวนการแบบไม่ต่อเนื่องการวัด จะทำเป็นตารางตามปัจจัยดังกล่าวข้างต้น ประสิทธิภาพเครื่องจักรโดยรวมสามารถคำนวณได้ ดังแสดงในสมการที่ 2.2

$$\text{Overall Equipment Effectiveness, OEE} = A \times P \times Q \quad 2.2$$

เมื่อ A = สมรรถนะความพร้อมใช้งาน (Availability Performance) ของเครื่องจักร

P = สมรรถนะอัตราเร็วการผลิต (Production Speed Performance) ของเครื่องจักร

Q = สมรรถนะคุณภาพ (Quality Performance) ของผลผลิต

## 2.11 ระบบการจัดการบำรุงรักษา

สุพัทธ์น์ (2542) ได้กล่าวว่า ปัจจุบันมีความต้องการผลกำไร และผลผลิตสูงขึ้น ดังนั้นเครื่องมือต่างๆ จึงถูกนำมาใช้ในการจัดการผลิต เช่น Just in Time ซึ่งย่อว่า JIT กิจกรรมของการบำรุงรักษาจึงมีความสำคัญมากในการรักษาเป้าหมายของบริษัทการจัดการบำรุงรักษาที่ดี หมายถึง การควบคุมที่ดีขององค์กรการบำรุงรักษาแลกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง สิ่งที่สำคัญก็คือข้อมูลซึ่งจะต้องผ่านการวิเคราะห์ทันทีที่เกิดอะไรขึ้น

ระบบการจัดการบำรุงรักษาจึงมีความจำเป็นมาก ในการจัดการให้กิจกรรมการบำรุงรักษาดำเนินไปอย่างถูกต้อง ระบบการจัดการบำรุงรักษาอาจเป็นแบบธรรมดาหรือแบบคอมพิวเตอร์ก็ได้ ซึ่งขึ้นอยู่กับความเหมาะสม แต่จุดประสงค์หลักก็คือ เพื่อให้ระบบการจัดการบำรุงรักษาดำเนินได้อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม

อย่างไรก็ตามระบบการจัดการบำรุงรักษาแบบธรรมดาอาจใช้เวลาในการดำเนินงานมากกว่าแบบคอมพิวเตอร์ และไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายนัก แบบคอมพิวเตอร์มีความสะดวกและรวดเร็วกว่าแบบธรรมดา

### 2.11.1 วงจรการบำรุงรักษาพื้นฐาน (Basic Maintenance Cycle)

เพื่อให้สามารถควบคุมการบำรุงรักษาได้ดี และเพิ่มผลผลิตได้อย่างต่อเนื่อง แผนกบำรุงรักษาจะต้องใช้ระบบการจัดการบำรุงรักษาที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งอาจที่จะเป็นแบบธรรมดาหรือแบบคอมพิวเตอร์ก็ได้

การใช้ระบบ Computerized Maintenance Management System หรือย่อว่า CMMS

อย่างให้ได้ผล จะต้องมีการวิเคราะห์รายงานประจำวันโดยตลอดอย่างต่อเนื่อง การวางแผน คือ หัวใจไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

สำคัญในการบำรุงรักษาจะต้องไม่กระทบต่อการผลิต ซึ่งจะก่อให้เกิดการสูญเสียการผลิตและคุณภาพของผลผลิต การบำรุงรักษาทั้งหมด ต้องดำเนินไปอย่างมีแผน ไม่ว่าจะเป็นการบำรุงรักษาเชิงแก้ไขหรือการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน ควรจัดการให้เป็นไปตามแผนมากที่สุด

งานของการบำรุงรักษาทั้งหมดจะต้องดำเนินไปตามวงจรการบำรุงรักษาพื้นฐาน หมายถึง การบำรุงรักษาทั้งหมดต้องดำเนินไปอย่างมีแบบแผน การบันทึกข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลดำเนินไปด้วยวิธีการที่เหมาะสม ส่วนมากแล้วความเสียหายที่เกิดขึ้นมักมีสาเหตุมาจากการขาดการวางแผน ขาดการบันทึกข้อมูล และการวิเคราะห์ข้อมูลเหล่านั้น

### 2.11.2 โมดูลพื้นฐานของระบบซ่อมบำรุง (Basic Module Maintenance)

เพื่อให้การบำรุงรักษาพื้นฐานดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ จะต้องใช้ระบบที่สามารถให้ข้อมูลอย่างรวดเร็วและเพียงพอต่อพนักงานที่จะสามารถตัดสินใจได้อย่างถูกต้องเพื่อหลีกเลี่ยงการสูญเสียเวลาในเวลาเดียวกันระบบ จะต้องช่วยพนักงานให้สามารถรักษาข้อมูลพื้นฐานทั้งหมด ได้อย่างมีระเบียบ โดยทั่วไปจะประกอบด้วยโมดูลพื้นฐานหลักๆ ซึ่งมีหน้าที่ดังแสดงในภาพที่ 2-9

### 2.11.3 โครงสร้างและสายงานของระบบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน

ในโรงงานอุตสาหกรรมมักมีเครื่องจักรแตกต่างกันจำนวนมากมาย เครื่องจักรบางเครื่องต้องใช้การบำรุงรักษาเชิงป้องกันเพื่อให้ได้ผลผลิตตามกำหนด มีงานบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (PM) จำนวนมากในโรงงานที่จะต้องปฏิบัติ หากไม่ได้ทำ PM มักจะเกิดปัญหาข้อขัดข้องขึ้นเสมอและเสียค่าใช้จ่ายมากเนื่องจากเวลาสูญเสียเปล่า ระบบ PM จะช่วยให้การบำรุงรักษาเชิงป้องกันดำเนินไปตามแผน

### 2.11.4 การทำการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance, PM)

การเลือก PM ที่นำมาใช้กับเครื่องจักรต่างๆ PM อาจเป็นการเปลี่ยนแปลงตามกำหนดเวลา การตรวจวัดสภาพการตรวจสอบ การทำความสะอาด และการหล่อลื่น ใครเป็นผู้ปฏิบัติต้องระบุว่าใครเป็นผู้ปฏิบัติงานอะไรในการทำ PM ผู้ปฏิบัติอาจเป็นช่างเครื่องกล ช่างไฟฟ้า พนักงานเดินเครื่อง ฯลฯ ต้องให้ข้อมูลว่าจะต้องทำ PM เมื่อใด PM บางอย่างกระทำให้ขณะเครื่องจักรทำงาน และบางอย่างต้องกระทำเมื่อเครื่องจักรหยุดทำงานซึ่งจะต้องกำหนดให้ชัดเจนต้องกำหนดช่วงเวลาที่จะต้องทำ PM เช่น ทุกสัปดาห์หรือทุกเดือน บางครั้งอาจจำเป็นต้องกำหนดรายละเอียดวิธีการทำ PM โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าพนักงานที่ปฏิบัติงานเพิ่งจะมารับงานใหม่การทำ PM อาจเป็นงานที่ค่อนข้างยาก บางบริษัทมีการทำ PM แต่ก็ไม่ได้ผลการทำงานที่ได้ผลนั้นจะต้องพิจารณา PM เป็นโครงการหนึ่งของบริษัท

#### 2.11.4.1 ระบุข้อกำหนดต่างๆ

ข้อกำหนดต่างๆควรผ่านการประเมินก่อนที่จะทำขั้นตอนต่อไป เครื่องจักรบางเครื่องอาจไม่ต้องการทำ PM บางเครื่องอาจมีราคาแพงเกินไปในการทำ PM เมื่อเปรียบเทียบกับค่าบำรุงรักษาเมื่อเสียหาย (Break Down) และจะต้องแบ่งโรงงานออกเป็นพื้นที่และกลุ่มเครื่องจักรตามความสำคัญของเครื่องจักร

#### 2.11.4.2 ระบุองค์กรของโครงการ

ต้องกำหนดองค์กรของโครงการ โดยประกอบด้วยกลุ่มบุคคลที่มีหน้าที่รับผิดชอบต่อการผลิต และมีอำนาจในการตัดสินใจ กลุ่มบุคคลในโครงการควรประกอบด้วยผู้จัดการฝ่ายผลิต ผู้จัดการฝ่ายบำรุงรักษา และซูเปอร์ไวเซอร์จากทั้งสองฝ่าย นอกจากนี้ต้องมีกลุ่มบุคคลที่ระบบบันทึกและใช้งานเอกสาร ระบบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน การวิเคราะห์ ทางเทคนิค ทางเศรษฐศาสตร์ ระบบใบสั่งงาน

เอกสารนี้เป็นเอกสารลิขสิทธิ์ของวิศวกรรมเพื่อการผลิตเท่านั้น เมื่อผู้ใช้งานได้รับเอกสารนี้แล้ว ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

สำหรับการบำรุง ระบบข้อมูลเครื่องจักรและ อุปกรณ์ ระบบวัสดุคงคลัง อะไหล่และ การจัดซื้อ การวางแผนปฏิบัติงาน PM โดยกลุ่มบุคคลนี้ต้องคุ้นเคยกับเครื่องจักรที่มีอยู่และสามารถกำหนดความต้องการ PM ของแต่ละเครื่องจักรได้

#### 2.11.4.3 การเลือกระบบ

ขั้นตอนต่อไป คือการเลือกระบบการจัดการบำรุงรักษาที่เหมาะสมกับการทำ PM ในโรงงาน ระบบอาจเป็นแบบธรรมดาหรือแบบใช้คอมพิวเตอร์ แต่ปัจจุบันมักนิยมใช้คอมพิวเตอร์ แต่บริษัทจะต้องตัดสินใจเลือกระบบที่เหมาะสมที่สุดกับโรงงานในปัจจุบัน ระบบการจัดการบำรุงรักษาแบบใช้คอมพิวเตอร์ (Computerized Maintenance Management System) ซึ่งย่อว่า CMMS ได้รับการพัฒนามีประสิทธิภาพสูง ในปัจจุบัน และมีหลายรูปแบบให้เลือกใช้ตามความเหมาะสมกับกิจกรรมของบริษัท

ก) ระบบใช้คอมพิวเตอร์ในปัจจุบัน CMMS ที่ออกจำหน่ายในท้องตลาดนั้นมีมากมายหลายบริษัทและ PM ก็เป็นหนึ่งในโมดูลที่มีอยู่ใน CMMS การใช้ระบบ CMMS จะช่วยให้เกิดความสะดวกและรวดเร็วมากขึ้น คอมพิวเตอร์จะถูกบรรจุด้วย ข้อมูลพื้นฐานที่จำเป็นต่อการทำ PM เครื่องจักรต่างๆ ที่ต้องการได้อย่างรวดเร็ว และสามารถแก้ไขข้อมูลได้อย่างสะดวก

ระบบจะแจ้งรายการบำรุงรักษาประจำตามกำหนดเวลาซึ่งรวมถึงรายการทำ PM ทั้งหมดที่อาจทำในขณะที่เครื่องจักรกำลังทำงานหรืออาจทำโดยไม่ต้องมีแผนงานพิเศษ รายการบำรุงรักษาประจำตามกำหนดอาจเป็นการตรวจสอบประจำวัน รายละเอียดการปฏิบัติงาน ค่าที่มีความวิกฤติระยะเวลาที่ ต้องใช้ในแต่ละงาน

ข) ระบบธรรมดาอาจออกแบบได้หลายวิธี ข้อดีของระบบธรรมดา คือมีราคาถูก และข้อเสียคือต้องคำนวณด้วยผู้ทำงานใช้แรงงานจำนวนมาก และเสียเวลาเมื่อเปรียบเทียบกับแบบใช้คอมพิวเตอร์

ระบบธรรมดาอาจประกอบด้วยบอร์ดแสดงผลงาน บัตรบันทึกต่างๆ ฯลฯ และกฎระเบียบการปฏิบัติงานเพื่อให้งานดำเนินไปได้อย่างเหมาะสม

หัวใจสำคัญที่ทำให้ PM เป็นไปได้ คือ ทุกคนต้องเข้าใจและมีส่วนร่วม เพราะเมื่อเริ่มทำ PM อาจทำให้วิธีการปฏิบัติงานแตกต่างไปจากอดีต ทุกคนต้องทราบว่าจะทำไมต้องทำ PM และข้อดีของการทำ PM โดยต้องให้ข้อมูลทั้งฝ่ายผลิตและฝ่ายบำรุงรักษาทุกระดับ

#### 2.11.4.4 กำหนดเวลาและแผนการทำงาน

การทำ PM ต้องกำหนดเป็นโครงการของบริษัทโดยจะต้องมีกำหนดเวลาและแผนการทำงานตามที่กล่าวมาแล้วว่าการทำ PM เป็นงานที่ต้องใช้เวลานาน และมักจะนานกว่าที่คาดคิดเสมอการวางแผนจึงเป็นสิ่งสำคัญ ถ้าไม่มีการวางแผน และกำหนดเวลา มักมีแนวโน้มที่จะเลื่อนโครงการออกไปอยู่เสมอ

#### 2.11.4.5 การกำหนดกรอบของโครงการ

การเริ่มทำ PM ที่เหมาะสมไม่ควรทำพร้อมกันทั้งโรงงานควรเลือกเครื่องจักรนำร่อง หรือสายการผลิตนำร่องหรือพื้นที่นำร่องสำหรับการเริ่มทำ PM พื้นที่นำร่องดังกล่าวจะเป็นจุดที่เหมาะสมสำหรับการทดลองทำ PM และมีผลกระทบต่อไม่มากถ้ามีความผิดพลาดในขณะที่ทดลอง และเป็นจุดที่พนักงานต้องปรับตัวเองสู่สถานการณ์ใหม่ ถ้าการทำ PM เริ่มพร้อมกันทุกจุดในโรงงาน จะมีโอกาสสูง

มากที่จะล้มเหลว การทำ PM ต้องค่อยเป็นค่อยไป จากพื้นที่นาร่อง และเมื่อได้ผลเป็นที่พอใจแล้วจึงขยายไปยังพื้นที่อื่นๆ

#### 2.11.4.6 ทำผ่านองค์กรและสายงานประจำวัน

การบริหารงาน PM จะทำอย่างไรนั้นควรกำหนดไว้ตั้งแต่เริ่มต้นก่อนทำ PM การบริหาร มีหลายวิธีโดยทั่วไปแล้วมักให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายบำรุงรักษารับผิดชอบการทำ PM ทั้งหมด แต่แนวทางใหม่ส่วนใหญ่จะให้พนักงานฝ่ายผลิตมีส่วนร่วมในการทำ PM เครื่องจักรที่พนักงานเหล่านั้นดูแลอยู่ด้วยวิธีที่ดีที่สุดคือ แบ่งความรับผิดชอบระหว่าง ฝ่ายบำรุงรักษา กับฝ่ายผลิต ฝ่ายผลิตอาจรับผิดชอบงานที่ง่ายกว่าฝ่ายบำรุงรักษา

การเลือกบุคคลที่เข้าร่วมทำ PM ก็มีความสำคัญมาก คนเหล่านี้ต้องมี มนุษย์สัมพันธ์ที่ดี มีประสบการณ์และความชำนาญ ช่างฝ่ายบำรุงรักษาต้องเป็นช่างที่ดีที่สุดขององค์กรบุคลากรของ PM ควรอยู่ได้สายการบังคับบัญชาตามปกติของไฟร์แมนและซูเปอร์ไวเซอร์ ไฟร์แมนฝ่ายบำรุงรักษา ในกรณีนี้ทำหน้าที่สองอย่างเพื่อแก้ไขปัญหตามปกติ และทำ PMในพื้นที่ ที่รับผิดชอบด้วยการจัดองค์การบริหารลักษณะนี้มีทั้งข้อดีและข้อเสีย ไฟร์แมนจะต้องให้ลำดับความสำคัญของ PM สูงกว่างานอื่น มิฉะนั้นแล้วงาน PM จะล้มเหลวในที่สุด

ในกรณีที่เป็นองค์กรขนาดใหญ่ มักแยกองค์การบริหารงาน PM ออกมาต่างหากจากองค์กรบริหารปกติ แผนก PM ดูแลโดยวิศวกร องค์กรบริหารงาน PM แบบนี้มีข้อดี คือ งาน PM สามารถดำเนินไปได้อย่างต่อเนื่องโดยไม่มีผลกระทบเพราะว่า บุคลากรในงาน PM ทำงานเต็มเวลาและเมื่อทำต่อไปในขั้นที่สูงขึ้น เช่นมีการตรวจวัดสภาพของเครื่องจักร โดยใช้อุปกรณ์ต่างๆ บุคลากรของ PM สามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่อง ข้อเสียของการแยกองค์กร PM ออกเป็นอิสระ คือ อาจทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างแผนก PM กับแผนกบำรุงรักษาอื่นๆ ถูกกระทบ

การให้ฝ่ายผลิตมีส่วนร่วมในองค์กร PM มักนิยมกันในปัจจุบัน พนักงานฝ่ายผลิตบางคน อาจไม่มีความชำนาญเพียงพอที่จะรับผิดชอบการทำ PM ในกรณีนี้ต้องมีการฝึกอบรมพนักงานบัญชีผู้นั้น ให้สามารถทำ PM ฯลฯ ก่อนเริ่มต้นการทำ PM การรายงานต้องมีความราบรื่น โดยปราศจากการต่อต้านและถ่วงเวลา

#### 2.11.4.7 เอกสารทำการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance, PM)

ขั้นตอนนี้เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลและทำ PM กิจกรรมของ PM เรียงลำดับก่อนหลังควรเป็นดังนี้

- ก) การทำความสะอาด (Cleaning)
- ข) การหล่อลื่น (Lubrication)
- ค) การตรวจสอบ, การตรวจวัดสภาพ (Inspection, Condition Monitoring)
- ง) การเปลี่ยนชิ้นส่วนตามกำหนดเวลา(Fixed Time Replacement)

การทำความสะอาด และการหล่อลื่นเป็นส่วนพื้นฐานของ PM และต้องให้ความสำคัญในลำดับต้นๆ การตรวจสอบและการตรวจวัดสภาพ ควรกระทำในขณะที่เครื่องจักรกำลังทำงานเป็นลำดับแรกเพื่อไม่ต้องหยุดเครื่องจักร แต่ถ้าไม่สามารถตรวจสอบหรือตรวจวัดสภาพได้เลย จึงจะใช้วิธีการเปลี่ยนชิ้นส่วนตามกำหนดเวลา

#### 2.11.5 การฝึกอบรมและติดตาม

บุคลากรทุกคนในกลุ่ม PM ต้องผ่านการฝึกอบรมให้เข้าใจงาน PM โดยมีตารางอบรมให้กับกลุ่มคนต่างๆ ในกลุ่มเมื่อเริ่มทำ PM ใหม่ อาจพบการเปลี่ยนแปลงมากายที่จะต้องมีการ

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนลิขสิทธิ์ไว้เพื่อใช้ในการศึกษาเท่านั้น เมื่อผู้ยืมหนังสือเล่มนี้ไปใช้ควรปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ ไม่ควรนำเอกสารไปเผยแพร่หรือทำซ้ำโดยไม่ได้รับอนุญาต หากฝ่าฝืนจะถือว่าผิดกฎหมายและต้องรับผิดชอบต่อเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ปรับเปลี่ยนให้ถูกต้อง เมื่อพบปัญหาทั้งหมดในระหว่างการทำ PM จะต้องแก้ไขให้ถูกต้องติดตามงานอย่างต่อเนื่องการเปลี่ยนแปลงต่างๆ และการตัดแปลงทางเทคนิคจะมีผลย้อนกลับสู่ระบบ ดังนั้นต้องติดตามดูผลงานไปอย่างต่อเนื่องเพื่อให้การนำมาใช้อย่างประสบความสำเร็จ

#### 2.11.6 ระบบการวางแผน/ใบสั่งงานและกำหนดการสำหรับการบำรุงรักษา

การบำรุงรักษาทั้งหมดควรดำเนินการไปอย่างมีแผน ไม่ว่าจะเป็นการบำรุงรักษาแบบแก้ไขหรือการบำรุงรักษาแบบป้องกันก็ตาม ระบบการวางแผนควรประกอบด้วยระบบใบสั่งงานซึ่งบันทึกงานทั้งหมดไว้ งานบำรุงรักษาจะถูกกำหนดไว้ในแผนตามระบบ PM หรือเมื่อพบปัญหาขึ้นจากการตรวจวัดสภาพโครงการหรืองานออกแบบใหม่ต่างๆควรบันทึกไว้ในระบบใบสั่งงานด้วย (Work Order System)

ในระบบการวางแผนนั้น ทรัพยากรที่จะถูกจัดแบ่งตามความเหมาะสม มีลำดับความสำคัญ มีกำหนดการและราคาค่าใช้จ่าย

##### 2.11.6.1 ระบบการวางแผน

ระบบบำรุงรักษาที่มีประสิทธิภาพต้องมีแผนการซ่อมแซม การซ่อมใหญ่และอื่นๆ โดยมีผลกระทบต่อการผลิตให้น้อยที่สุด งานจะถูกสร้างขึ้นตามขีดจำกัดของทรัพยากร เช่น

- ก) ความเหมาะสมสำหรับการวางแผนและโอกาสสำหรับการทำงาน
- ข) ทรัพยากรในรูปแบบของ Man-Hours ที่มีอยู่ของช่างทุกสาขา
- ค) ปริมาณและความสามารถของอุปกรณ์ที่มีอยู่ เช่น เครื่องมือต่างๆ และ แม่แรง ฯลฯ
- ง) ลำดับความสำคัญของงาน

##### 2.11.6.2 ระบบใบสั่งงาน

ระบบใบสั่งงานอาจจะตั้งเป็นนโยบายไว้ว่าจะไม่มีการทำการบำรุงรักษาถ้าไม่มีใบสั่งงาน ใบสั่งงานประจำวันต้องดำเนินการต่อไปอย่างต่อเนื่องโดยไม่ล่าช้า ระบบใบสั่งงานมีความจำเป็นสำหรับการติดตามงานบำรุงรักษาในด้านเทคนิคและเศรษฐศาสตร์ในเวลาเดียวกันก็ทราบว่ามีงานอะไรบ้างที่จะต้องทำต่อไป

การวางแผนงานและระบบเตรียมงานสำหรับใบสั่งงานประจำวัน มีศูนย์กลางอยู่ที่ระบบการบำรุงรักษาผู้วางแผนงานวิศวกร โฟร์แมนและเสมียนรับใบสั่งงานสามารถเข้าถึงข้อมูลได้จากจอคอมพิวเตอร์ที่กำหนดไว้ตามจุดต่างๆ ที่เหมาะสม ผู้วางแผนงานยังสามารถเข้าถึงข้อมูลต่างๆ ในโมดูลอื่นๆ ของระบบบำรุงรักษา เช่น

- ก) ข้อมูลโรงงานและเครื่องจักร
- ข) ระบบควบคุมอะไหล่ในสต็อก
- ค) ระบบการจัดซื้อระบบจัดเก็บเอกสาร
- ง) ระบบวิเคราะห์ด้านเทคนิค/เศรษฐศาสตร์

ข้อมูลจากแหล่งต่างๆ ทำให้สามารถวางแผนได้อย่างเหมาะสมและแผนนี้จะถูกบรรจุลงในแผนหลักซึ่งเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยสามารถตรวจสอบหน้าที่ของตนเองได้ หลังจากทำงานเสร็จแล้วจะรายงานผลย้อนกลับเข้าสู่ระบบเพื่อให้ระบบทันสมัยอยู่เสมอ และสามารถเปรียบเทียบงานที่ทำเสร็จแล้วกับงานที่ประเมินไว้ครั้งแรกได้ ระบบยังบรรจุข้อมูลอื่นๆ อีก เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคล การเงิน คู่

เอกสารสัญญา ฯลฯ เอกสารที่ส่งมอบไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

### 2.11.7 การบันทึกข้อมูลโรงงานและเครื่องจักร

งานส่วนมากของวิศวกร/ผู้จัดการฝ่ายบำรุงรักษาประกอบด้วย การเก็บรวบรวมข้อมูลและการเคลื่อนย้ายข้อมูลเกี่ยวกับโรงงานและเครื่องจักร และงานบำรุงรักษาที่จะต้องทำแผนกบำรุงรักษาไม่สามารถดำเนินงานได้ โดยปราศจากการช่วยเหลือด้านการอำนวยความสะดวกที่เพียงพอเปรียบเสมือนช่างบำรุงรักษาปฏิบัติงาน โดยไม่มีเครื่องมือถ้าการอำนวยความสะดวกไม่ดีและงานไม่มีระบบวิศวกรบำรุงรักษาทำงานได้ลำบาก และแผนกบำรุงรักษาจะทำงานหนักมากแต่ไม่มีประสิทธิภาพ สิ่งแรกที่จะต้องทำเพื่อปรับปรุงสถานการณ์ คือ การนำระบบ PM มาใช้ สิ่งนี้จะช่วยลดการเสียหายของเครื่องจักรและระบบ PM ยังทำให้สามารถวางแผนการบำรุงรักษาได้ล่วงหน้าเครื่องมือสำหรับการวางแผนและการเตรียมการบำรุงรักษา คือ การบันทึกข้อมูลเครื่องจักรระบบบันทึกข้อมูล (Unit Record System) จะช่วยให้ได้รับผลดีมากมายเมื่อมีการวางแผนบำรุงรักษา ผลดีของการใช้ระบบบันทึกข้อมูลได้แก่

2.11.7.1 ช่วยลดเวลาสูญเสียเปลืองในการซ่อมบำรุงลดความยุ่งยากในการอำนวยความสะดวกเพราะสามารถค้นหาข้อมูลต่างๆ ได้ง่าย

2.11.7.2 การดำเนินงานขึ้นกับรายบุคคลไม่มากนัก ทำให้พนักงานใหม่คุ้นเคยกับงานได้ง่าย

2.11.7.3 ง่ายต่อการเก็บข้อมูลเกี่ยวกับทรัพย์สินต่างๆ ค่าประกันภัยต่างๆ และการปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัย

2.11.7.4 การปรับให้เป็นมาตรฐานทำได้ง่ายถ้าใช้ข้อมูลพื้นฐานเทคนิคที่บันทึกไว้

2.11.7.5 เมื่อออกแบบเครื่องจักรใหม่ๆ สามารถนำประสบการณ์จากเครื่องจักรที่มีอยู่ปัจจุบันมาใช้ประโยชน์ได้ง่าย

2.11.7.6 การปรับปรุงการเก็บอะไหล่ในสต็อกให้เหมาะสมยิ่งขึ้น

ระบบนี้รวบรวมข้อมูลเทคนิคทั้งหมดสำหรับเครื่องจักรในโรงงาน และมีข้อมูลต่างๆ เช่น ชนิดผู้ผลิต วันผลิต ชิ้นส่วนต่างๆ ราคา ประวัติต่างๆ ฯลฯ ระบบจะให้ข้อมูลที่ถูกต้องอย่างรวดเร็ว ระบบยังให้ข้อมูลสำหรับการประกันและจุดประสงค์ที่มีค่าอื่นๆ

งานบำรุงรักษาต้องรับการวางแผนและเตรียมการก่อนลงมือปฏิบัติงาน ถ้าต้องการให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพสูง จะต้องเข้าถึงข้อมูลต่างๆ ได้อย่างสะดวก เช่น ชนิดของเครื่องจักร หมายเลขเครื่องจักร ผู้ผลิต ผู้แทนจำหน่าย วัสดุ ขนาด ฯลฯ ข้อมูลต่างๆ เหล่านี้สามารถค้นหาได้จากระบบบันทึกข้อมูลซึ่งมีอยู่ในระบบบำรุงรักษา

ระบบควบคุมอะไหล่ในสต็อก จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับอะไหล่ที่มีในสต็อก ตำแหน่งที่เก็บอะไหล่ ปริมาณ และราคา การใช้ระบบบันทึกข้อมูลโรงงานและเครื่องจักร ทำให้สามารถตรวจสอบอะไหล่ที่ต้องการได้ง่าย

ข้อดีบางอย่างที่ใช้ระบบบันทึกข้อมูลโรงงานและเครื่องจักร (Plant and Unit Record System) คือ

1. สามารถลดเวลาซ่อมบำรุง เวลาวางแผน และค่าใช้จ่ายในการเตรียมการ
2. ลดการพึ่งพาส่วนบุคคล
3. มาตรฐานสูงขึ้น
4. หามูลค่าต่างๆ ได้ง่าย

เมื่อใช้ระบบดังกล่าวในงานบำรุงรักษา จะทำให้สามารถหาคำตอบต่างๆ ที่ต้องการได้ง่ายและรวดเร็ว เช่น

1. หาตำแหน่งของเครื่องจักร X ได้ทันที

2. หออะไหล่ที่มีสำหรับเครื่องจักร Y ได้ทันทีและอยู่ที่ไหน
3. เครื่องจักร Z ที่มีอยู่นั้นมีจำนวนเท่าใด
  4. ส่วนใดของเครื่องจักรใช้แบร์ริง SKF5202
  5. ใครเป็นผู้ผลิตระบบปรับอากาศในโรงงาน
 นอกจากนี้ระบบบันทึกข้อมูลโรงงานและเครื่องจักรยังให้ข้อมูลทรัพย์สินที่มีอยู่ และสามารถคำนวณค่าต่างๆ ได้เช่น

1. มูลค่าการเปลี่ยนใหม่
2. มูลค่าการประกัน
3. มูลค่าเสื่อมราคา
4. มูลค่าตามบัญชี

ในแง่ของความประหยัด ระบบบันทึกข้อมูลโรงงานและเครื่องจักร (Plant and Unit Record System) ให้ผลการประหยัดอย่างมาก

#### 2.11.8 ระบบควบคุมอะไหล่

ระบบควบคุมอะไหล่ช่วยตรวจรับอะไหล่ต่างๆ ทั้งหมดที่มีอยู่ในสต็อก และให้ข้อมูลอะไหล่ที่มีและตำแหน่งที่เก็บ ตลอดจนปริมาณของอะไหล่แต่ละชนิดนอกจากนี้ยังให้ข้อมูลเกี่ยวกับคุณลักษณะจำเพาะ ผู้ผลิต และราคาเป็นต้นและทำหน้าที่เสมือนกองอำนวยการสำหรับการเบิกจ่ายอะไหล่ การสำรองอะไหล่ ฯลฯ ระบบควบคุมอะไหล่สามารถทำงานร่วมกับระบบการบันทึกข้อมูลโรงงานได้เป็นอย่างดี อะไหล่และคงคลังซ่อมบำรุง หมายถึง ชิ้นส่วนอะไหล่สำหรับอุปกรณ์และชิ้นส่วนสำหรับงานซ่อมบำรุงทั่วไป เช่น เครื่องมืออุปกรณ์มาตรฐานต่างๆ เป็นต้น วัตถุประสงค์ของระบบคงคลังซ่อมบำรุงที่ควบคุมได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อดีและข้อเสียต่างๆที่มีความเหมาะสมกับสภาพโรงงานนั้นๆ การจัดคลังและวัสดุซ่อมบำรุงแบบกระจายศูนย์ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้อะไหล่และวัสดุซ่อมบำรุงมีการเคลื่อนย้ายระหว่างแต่ละคลังอะไหล่ ต่างๆ (Storerrooms) น้อยที่สุดจึงควรจัดให้มีอะไหล่และวัสดุซ่อมบำรุงของแต่ละคลังอะไหล่เพียงพอกับเครื่องจักรอุปกรณ์ ในบริเวณคลังอะไหล่เหล่านั้นๆ การเคลื่อนย้ายของอะไหล่ และวัสดุซ่อมบำรุงภายในโรงงานต่างๆ ไป

ระบบควบคุมอะไหล่ควรได้รับการปรับข้อมูลให้ทันสมัยอยู่ตลอดเวลาการนำอะไหล่ออกไปและการนำเข้ามา จะต้องบันทึกข้อมูลทันที ระบบสำรองอะไหล่ จะทำให้ทราบการสำรองอะไหล่สำหรับอนาคตระบบยังให้ข้อมูลเกี่ยวกับอะไหล่ที่สามารถซ่อมแซมได้ และช่วยให้สามารถรักษาปริมาณอะไหล่ในสต็อกให้มีปริมาณที่เหมาะสม

#### 2.11.9 ระบบการจัดซื้อ

โมดูลการจัดซื้อเป็นเครื่องมืออย่างหนึ่ง สำหรับการเตรียมการพิมพ์ใบที่ต้องการซื้อและคำสั่งซื้อ ใบต้องการซื้อจะแสดงออกมาเมื่อปริมาณอะไหล่ลดลงถึงจุดกำหนด คำสั่งซื้อจะมีผลทันที เมื่อใบต้องการซื้อผ่านการอนุมัติ ระบบการจัดซื้อยังตรวจสอบคำสั่งที่ผ่านการอนุมัติและใบส่งของตรวจจัดการ ส่งมอบที่ไม่สมบูรณ์ ตรวจจัดการส่งมอบอะไหล่ การส่งอะไหล่คืน ฯลฯ นอกจากนี้ยังช่วยให้การจัดซื้อประจำ เวลาที่กำหนดดำเนินไปอย่างสะดวกและง่ายขึ้น และยังมีข้อดีอื่นๆอีกหลายประการ

#### 2.11.10 ระบบเอกสาร

ระบบเอกสารถูกนำมาใช้เพื่อระบุแบบพิมพ์เขียว และคู่มือในการแนะนำต่างๆ ที่มีอยู่ของแต่ละเครื่องจักร ระบบให้ข้อมูลเกี่ยวกับตำแหน่งที่เก็บเอกสารเทคนิค การเก็บข้อมูลเข้าไว้ใน

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนลิขสิทธิ์เพื่อการใช้งานเท่านั้น เมื่อผู้ใช้เห็นแจ้งบริษัทผู้จัดทำราคาไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

คอมพิวเตอร์ เวลาที่ใช้ในการเตรียมงานบำรุงรักษาสามารถลดให้น้อยลงได้โดยการใช้ไฟล์พิเศษ ที่เก็บรวบรวม ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับคู่มือต่างๆ แบบพิมพ์เขียว และเอกสารอื่นๆระบบคลังอะไหล่ แผนกซ่อมบำรุง แผนกผลิต โรงซ่อม จัดซื้อ/จัดหา ถอดจากเครื่องที่ปลดระวางผลิตซ่อมแซม/ฟื้นฟูสภาพทั้ง บำรุงรักษาแผนกออกแบบและผู้ขายเครื่องจักร และให้ข้อมูลหมายเลขงานเขียนแบบ ซึ่งทำให้ค้นหาแบบได้อย่างรวดเร็ว ฯลฯ

#### 2.11.11 ผังแสดงเหตุและผล (Cause and Effect Diagram)

วีระพงษ์ (2542) ได้กล่าวว่าผังแสดงเหตุและผล คือ ผังที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะทางคุณภาพกับปัจจัยต่างๆ ที่มีความเกี่ยวข้อง กล่าวคือคุณลักษณะทางคุณภาพคือผลที่เกิดขึ้นจากเหตุ คือ ปัจจัยต่างๆ ที่เป็นต้นตอของคุณลักษณะอันนั้น การสร้างผังแสดงเหตุและผลที่ จะเอื้อประโยชน์ต่อการแก้ปัญหาได้จริงๆ ไม่ใช่เรื่องง่ายผู้ที่สามารถสร้างผังแสดงเหตุและผลได้ถูกต้อง คือ ผู้ที่มีโอกาสจะแก้ปัญหาทางคุณภาพได้ถูกต้องเช่นเดียวกัน ข้อสังเกตเกี่ยวกับกับผังแสดงเหตุและผลจะต้องทำการแยกแยะและเลือกสรรเพื่อหาปัจจัยอันเป็นสาเหตุแห่งปัญหานั้นควรใช้การปรึกษาหารือในกลุ่มคนหลายๆ ความคิดมาร่วมกันเพราะการละเว้นหรือมองข้ามปัจจัยบางอย่างไป จะก่อผลเสียภายหลังได้ (อาจทำให้การแก้ปัญหาผิดจุดได้) เลือกคุณลักษณะของปัญหาและปัจจัยสาเหตุในรูปของขนาดหรือปริมาณที่สามารถใส่หน่วยวัดลงไปได้ เพราะในที่สุดแล้วผลสรุปจากผังก้างปลาจะต้องนำไปแก้ไขปรับปรุงตัวแปรต่างๆ ก่อนสรุปปัญหาควรใส่น้ำหนักหรือคะแนนให้กับปัจจัยสาเหตุแต่ละตัวเพื่อจะได้ใช้การจัดลำดับความสำคัญของปัญหา ซึ่งแนวทางเสนอแนะนี้จะนำไปผังแสดงเหตุและผลที่ได้ไปเชื่อมโยงกับ FMEA

#### 2.11.12 การวิเคราะห์ภาวะความผิดพลาดและการวิเคราะห์ผลกระทบในกระบวนการ (FMEA Process)

การวิเคราะห์ภาวะความผิดพลาดและการวิเคราะห์ผลกระทบในกระบวนการหรือ FMEA Process เพื่อช่วยเพิ่มความเที่ยงตรง (Reliability) ของกระบวนการเพื่อการผลิตหรือการออกแบบ การควบคุมกระบวนการ อรรถกร (2547)

##### 2.11.12.1 จุดประสงค์ของ FMEA มีดังนี้

1. สามารถที่จะพิจารณาและประเมินโอกาสที่จะเกิดภาวะความผิดพลาดของผลิตภัณฑ์หรือกระบวนการและผลกระทบต่างๆ
2. แบ่งแยกกิจกรรมซึ่งสามารถที่จะกำจัดหรือลดโอกาสที่จะเกิดความผิดพลาด
3. กระบวนการเตรียมเอกสารต่างๆ เพื่อส่งเสริมกิจกรรมดังที่กล่าวมาข้างต้น

2.11.12.2 ประโยชน์ในการประยุกต์ใช้วิเคราะห์ภาวะความผิดพลาดและการวิเคราะห์ผลกระทบ เมื่อมีการประยุกต์ใช้การวิเคราะห์ภาวะความผิดพลาดและการวิเคราะห์ผลกระทบอย่างเหมาะสม ประโยชน์ของการใช้จะมีดังต่อไปนี้

1. ทำให้มีความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์มากยิ่งขึ้น เนื่องมาจากวิธีการต่างๆ ของการทำงานของภาวะความผิดพลาดและการวิเคราะห์ผลกระทบจะใช้ผู้เชี่ยวชาญจากหลายหน่วยงาน ดังนั้นความเข้าใจที่ดีขึ้นร่วมกันในการออกแบบและใช้งานจะเป็นสิ่งที่ทำให้การพัฒนาผลิตภัณฑ์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

2. ลดเวลาการทำงานหากภาวะความผิดพลาดและสาเหตุได้ถูกค้นพบก่อนที่จะมีการสร้างชิ้นงานต้นแบบหรือประกอบชิ้นงานจะสามารถลดเวลาในการทดสอบชิ้นงานที่ได้รับการออกแบบ อย่างไม่เหมาะสมไปได้มาก

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนลิขสิทธิ์ของงานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

3. ลดต้นทุนการออกแบบผลิตภัณฑ์ต้นแบบที่ไม่เหมาะสม มักจะถูกออกแบบใหม่ที่ดีกว่าอยู่บ่อยครั้ง ดังนั้นหากมีการพบความผิดพลาดอย่างรวดเร็วก็จะสามารถลดจุดด้อยได้ก่อน อันจะทำให้มีการสร้างผลิตภัณฑ์ต้นแบบนี้บ่อยครั้งเป็นผลให้ต้นทุนการผลิตลดลง

4. ลดต้นทุนการรับประกันการซ่อมและเรียกกลับมาซ่อมหรือปรับปรุงการปรับปรุงให้การออกแบบและผลิตภัณฑ์มีประสิทธิภาพจะสามารถลดปริมาณความเสียหาย ซึ่งเกี่ยวเนื่องโดยตรงกับต้นทุนการรับประกันการซ่อมและเรียกกลับมาซ่อม ซึ่งจะลดต้นทุนโดยรวมของผลิตภัณฑ์ และเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์ของบริษัทให้ดียิ่งขึ้น

5. คุณภาพสูงขึ้น สิ่งทีกล่าวมาข้างต้นทั้งหมดล้วนแต่เป็นองค์ประกอบที่ช่วยให้คุณภาพของผลิตภัณฑ์ดียิ่งขึ้น ซึ่งจะเป็นผลให้ผู้ที่มีความพึงพอใจมากยิ่งขึ้น

6. สามารถเก็บข้อมูลดียิ่งขึ้น การสร้างและการเก็บข้อมูลที่เหมาะสมของภาวะผิดพลาดและการวิเคราะห์ผลกระทบจะเป็นสิ่งที่ต้องมีการเก็บข้อมูลในการออกแบบผลิตภัณฑ์ไว้ทั้งหมด ซึ่งจะป้องกันความผิดพลาดซึ่งจะเคยเกิดขึ้นในอดีตอันเกิดจากความตั้งใจที่ดี นอกเหนือจากนั้นการเก็บข้อมูลการปรับปรุงและวิเคราะห์ต่างๆ จะช่วยให้การออกแบบขั้นต่อไปในอนาคตมีความสะดวกยิ่งขึ้น

#### 2.11.12.3 ชนิดของวิเคราะห์ภาวะความผิดพลาดและการวิเคราะห์ผลกระทบนั้น

ธนากร (2543) ได้กล่าวไว้ว่า เป็นวิธีการวิเคราะห์ปัญหาหรือความล้มเหลวอย่างเป็นระบบมีขั้นตอนสำหรับการค้นหาสาเหตุของความผิดพลาดก่อนที่จะเกิดขึ้นจริง เพื่อเป็นการป้องกันก่อนที่จะเกิดปัญหารายแรงขึ้นมาภายหลังและเป็นการลดความเสี่ยงของการเกิดปัญหา โดยทั่วไปแล้ว FMEA สามารถ แบ่งตามวิธีการนำไปใช้งานได้หลายอย่าง คือ

1. System FMEA จะใช้สำหรับการออกแบบหรือปรับปรุงระบบการทำงานในการใช้งาน มักจะรวมอยู่ในขั้นตอนของ FMEA ชนิดอื่น ได้แก่ การสร้างแนวความคิดในการออกแบบและกำหนดรายละเอียดของระบบงาน การออกแบบ การพัฒนา การทดสอบ และการประเมินผลระบบ

2. Design FMEA ซึ่งนิยมใช้สำหรับการวิเคราะห์ผลและการแก้ไขงานที่มีการทดลองหรือปฏิบัติเป็น ครั้งแรกมักจะพิจารณาเกี่ยวข้องกับกลุ่มของการรวมส่วนประกอบต่างๆ หรือส่วนย่อยๆ เข้าด้วยกันและส่วนของผลิตภัณฑ์ว่ามีหน้าที่การใช้งานตามที่ออกแบบเหมาะสมแล้วหรือไม่ และส่วนใดจะมีปัญหาจะป้องกันหรือลดระดับความเสี่ยงได้มากน้อยแค่ไหน

3. Process FMEA ซึ่งนิยมใช้สำหรับกระบวนการผลิตมีลักษณะเหมือนกับ Design FMEA แต่จะทำการพิจารณาเกี่ยวกับปัจจัยการผลิตที่สำคัญ คือ พนักงาน เครื่องจักร วัสดุวิธีการ การวัดและสภาพแวดล้อมของการผลิต โดยทั่วไปแล้วเครื่องจักรจะเป็นปัจจัยสำคัญที่สุดเมื่อจัดทำ Process FMEA

4. Service FMEA เกี่ยวข้องกับการให้บริการเป็นหลัก โดยนิยมให้คนเป็นปัจจัยสำคัญที่สุดเมื่อจัดทำ Service FMEA

5. Machinery FMEA ซึ่งนิยมใช้สำหรับการวิเคราะห์เครื่องจักรอุปกรณ์หรือเครื่องมือที่ใช้ โดยแบ่งเป็นส่วนประกอบต่างๆ เช่น โครงสร้างเครื่องจักร เครื่องมือส่วนทำความเย็น ส่วนส่งกำลัง ส่วนหล่อลื่น ชุดเกียร์ ตลับลูกปืน ฯลฯ

#### 2.11.12.4 งานเอกสารของ FMEA

การวิเคราะห์ปัญหาหรือความล้มเหลวที่เกิดขึ้นโดยวิธีการ FMEA ซึ่งถือ ว่าเป็นการวางระบบเตือนภัยล่วงหน้าและเป็นเทคนิคการป้องกันปัญหาชนิดหนึ่ง ซึ่งมีส่วนช่วยวิศวกรกระบวนการใน

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนลิขสิทธิ์กับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น เมื่อผู้ยู่ใช้หนังสือฉบับนี้แล้วกรุณา  
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

การศึกษสาเหตุและผลกระทบต่างๆ ก่อนที่การออกแบบหรือวิธีการกระบวนการผลิตจะสรุปผลขั้นสุดท้ายทุกเรื่องทุกด้านที่มีการวิเคราะห์ร่วมกันจะถูกบันทึกลงแบบฟอร์มมาตรฐานของ FMEA โดยมักจะเริ่มต้นจากหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งของกระบวนการผลิตจะถูกนำมาพิจารณาอย่างละเอียดว่ามีชนิดหรือรูปแบบของปัญหาและความล้มเหลวที่อาจเกิดขึ้นหรือเคยเกิดขึ้นมาแล้วมีอะไรบ้าง มีสาเหตุมาจากเรื่องใด และจะมีผลกระทบอย่างไรหลังจากนั้นจะมีการประมาณตัวเลขระดับความเสี่ยงหรือที่เรียกกันว่าค่า RPN ซึ่งมาจาก คำว่า Risk Priority Number ให้กับแต่ละปัญหา

2.11.12.5 การคำนวณค่า RPN มาจากผลคูณค่าพารามิเตอร์ 3 ตัว คือ  $O \times S \times D$  เมื่อ

S = Severity คือ เกณฑ์การให้ลำดับชั้นผลกระทบของความรุนแรง

O = Occurrence คือ การให้ลำดับโอกาสเกิดความผิดพลาด

D = Detection คือ โอกาสที่จะตรวจจับโดยการควบคุมกระบวนการ

ค่า S, O และ D นิยมใช้เป็นตัวเลขจำนวนเต็มมีค่าตั้งแต่ 1 ถึง 10 ดังนั้นเมื่อค่าระดับความเสี่ยงต่ำสุดของการเกิดปัญหา คือ ค่า RPN = 1 ซึ่งมาจาก  $1 \times 1 \times 1$  หมายความว่า ความถี่ของการเกิดปัญหานี้น้อยมาก และความรุนแรงของผลกระทบ เมื่อเกิดปัญหานี้น้อยมากเช่นกัน และสามารถตรวจจับปัญหานี้ได้ก่อนส่งมอบให้แก่ลูกค้าอย่างสมบูรณ์ส่วนค่าระดับความเสี่ยงสูงสุดของการเกิดปัญหา คือ ค่า RPN = 1000 ซึ่งมาจาก  $10 \times 10 \times 10$  หมายความว่าความถี่ของการเกิดปัญหานี้มีมาก เช่น พบทุกวันและระดับความรุนแรงของผลกระทบเมื่อเกิดปัญหานี้ก็มีมากเช่นกระบวนการผลิตต้องหยุดทั้งหมด หรือลูกค้า ต้องยกเลิกสัญญาสั่งซื้อ เป็นต้น และยังไม่มียุทธวิธีตรวจจับปัญหานี้ได้ก่อน ส่งมอบให้แก่ลูกค้าเลยทั้งนี้การให้คะแนนค่า S, O และ D ซึ่งประเมินค่าโดยมีการลำดับความสำคัญ ดังตารางที่ 2.2, 2.3 และ 2.4 ตามลำดับ

ที่มา: ธนากร เกียรติบรรลือ. FMEA การวิเคราะห์ความล้มเหลวในการผลิต

ตารางที่ 2.2 เกณฑ์การให้ลำดับชั้นผลกระทบของความรุนแรง

เกณฑ์ (ผลกระทบของระดับความรุนแรง)	ลำดับที่ (Rank)
อาจจะทำให้เกิดอันตรายกับเครื่องจักร หรือกับผู้ปฏิบัติงานอย่างสูง	10
อาจทำให้เกิดอันตรายกับเครื่องจักร หรือกับผู้ปฏิบัติงาน	9
ทำให้การผลิตหยุดชะงักอย่างมาก และผลิตจำนวน 100% อาจจะต้องกลายเป็น ผลิตภัณฑ์เสีย (Scrapped 100%)	8
ทำให้การผลิตหยุดชะงักบ้าง ผลิตภัณฑ์อาจจะต้องมีการนำมาเลือกบางส่วนที่เสียออก (<100% เป็นผลิตภัณฑ์เสีย)	7
ทำให้การผลิตหยุดชะงักบ้าง ผลิตภัณฑ์มีเสีย <100% แต่อาจไม่ต้องนำมาเลือกบางส่วนออก	6
ทำให้การผลิตหยุดชะงักบ้าง ผลิตภัณฑ์จำนวน <100% อาจจะต้องมาผลิตอีกครั้ง (Reworked 100%)	5
ทำให้การผลิตหยุดชะงักบ้าง ผลิตภัณฑ์อาจจะต้องมีการนำมาเลือกบางส่วนที่เสียออก แล้วนำส่วนที่เหลือมาทำอีกครั้ง (Reworked <100%)	4
ทำให้การผลิตหยุดชะงักบ้าง ผลิตภัณฑ์จำนวนน้อยกว่า 100% อาจจะต้องนำมาทำใหม่ในสายการผลิต แต่ภายนอกสถานีการผลิต	3

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนลิขสิทธิ์สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ทำให้การผลิตหยุดชะงักบ้าง ผลิตภัณฑ์จำนวนน้อยกว่า 100% อาจจะต้องนำมาทำใหม่ในสายการผลิต และภายในสถานีการผลิต	2
ไม่มีผลกระทบ	1

ตารางที่ 2.3 การให้ลำดับโอกาสเกิดความผิดพลาด

โอกาสในการเกิดความผิดพลาด (Occurrence Opportunity of Failure)	อัตราความเป็นไปได้ในการเกิดความผิดพลาด (Possible Failure Rate)	ลำดับที่ (Rank)
สูงมาก (ความผิดพลาดเกิดขึ้นเกือบแน่นอน)	มากกว่าหรือเท่ากับ 1 ใน 2	10
	1 ใน 3 ถึง 1 ใน 2	9
สูง (ความผิดพลาดมีบ่อยครั้ง)	1 ใน 8 ถึง 1 ใน 3	8
	1 ใน 20 ถึง 1 ใน 8	7
ปานกลาง (ความผิดพลาดเกิดขึ้นบ้าง)	1 ใน 80 ถึง 1 ใน 20	6
	1 ใน 400 ถึง 1 ใน 80	5
ต่ำ (ความผิดพลาดมีเกิดขึ้นน้อยครั้ง)	1 ใน 2,000 ถึง 1 ใน 400	4
	1 ใน 15,000 ถึง 1 ใน 2000	3
ต่ำมาก (ความผิดพลาดมีโอกาสดังน้อยมาก)	1 ใน 150,000 ถึง 1 ใน 15,000	2
	มากกว่า 1 ใน 1,500,000 ถึง 1 ใน 150,000	1

ตารางที่ 2.4 โอกาสที่จะตรวจจับโดยการควบคุมกระบวนการ

โอกาสการตรวจ (Detection Opportunity)	โอกาสที่จะตรวจจับโดยการควบคุมกระบวนการ (Opportunity of Detection by Process Control)	ลำดับที่ (Rank)
ไม่สามารถตรวจจับได้อย่างแน่นอน	การควบคุมการออกแบบไม่สามารถตรวจจับโอกาสที่จะเป็นสาเหตุหรือกลไกการเกิดความผิดพลาด (หรือไม่มีการควบคุมการออกแบบเลย)	10
มีโอกาสดตรวจจับได้เล็กน้อยที่สุด	การควบคุมการออกแบบมีโอกาสดตรวจจับที่จะเป็นสาเหตุหรือกลไกการเกิดความผิดพลาดได้เล็กน้อยที่สุด	9
มีโอกาสดตรวจจับได้เล็กน้อยมาก	การควบคุมการออกแบบมีโอกาสดตรวจจับโอกาสที่เป็นสาเหตุหรือกลไกการเกิดความผิดพลาดได้เล็กน้อยมาก	8
มีโอกาสดตรวจจับได้ต่ำมาก	การควบคุมการออกแบบมีโอกาสดตรวจจับโอกาสที่เป็นสาเหตุหรือกลไกการเกิดความผิดพลาดได้ต่ำมาก	7
มีโอกาสดตรวจจับได้ต่ำ	การควบคุมการออกแบบมีโอกาสดตรวจจับโอกาสที่เป็นสาเหตุหรือกลไกการเกิดความผิดพลาดได้ต่ำ	6
มีโอกาสดตรวจจับได้ปานกลาง	การควบคุมการออกแบบมีโอกาสดตรวจจับโอกาสที่เป็นสาเหตุหรือกลไกการเกิดความผิดพลาดได้ปานกลาง	5
มีโอกาสดตรวจจับได้ค่อนข้างสูง	การควบคุมการออกแบบมีโอกาสดตรวจจับโอกาสที่เป็นสาเหตุหรือกลไกการเกิดความผิดพลาดได้ค่อนข้างสูง	4

เอกสารนี้เป็นทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทฯ หากมีการนำเอกสารนี้ไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทฯ ถือว่าผิดกฎหมาย และต้องแจ้งถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

มีโอกาสตรวจจับได้สูง	การควบคุมการออกแบบมีโอกาสตรวจจับโอกาสที่เป็นสาเหตุหรือกลไกการเกิดความผิดพลาดได้สูง	3
มีโอกาสตรวจจับได้สูงมาก	การควบคุมการออกแบบมีโอกาสตรวจจับโอกาสที่เป็นสาเหตุหรือกลไกการเกิดความผิดพลาดได้สูงมาก	2
มีโอกาสตรวจจับได้ค่อนข้างแน่นอน	การควบคุมการออกแบบมีโอกาสตรวจจับโอกาสที่เป็นสาเหตุหรือกลไกการเกิดความผิดพลาดได้ค่อนข้างแน่นอน	1

## 2.12 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

พลัญธุ์ (2547) ได้กล่าวว่า จากการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลของโรงงานทำให้เห็นว่าปัจจุบันโรงงานมีปัญหาทางด้านเครื่องจักรขัดข้องสูงเช่น สามารถใช้เครื่องจักรได้เต็มประสิทธิภาพเนื่องมาจากเครื่องจักรเกิดขัดข้องกะทันหัน ซึ่งทำให้ไม่สามารถผลิตได้ตามตามลูกค้าต้องการเพราะโรงงานยังไม่มีระบบการบำรุงรักษาเชิงป้องกันและระบบการซ่อมบำรุง การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ปัญหาในอุตสาหกรรมผลิตฟิล์มถนอมอาหารโดยมุ่งที่การเพิ่มค่าอัตราการเดินเครื่องโดยนำการบำรุงรักษาเชิงป้องกันเข้ามาประยุกต์ใช้ในการดำเนินการแก้ปัญหาเพื่อลดเวลาขัดข้องของเครื่องจักรวิธีการวิจัยในครั้งนี้เริ่มตั้งแต่เริ่มให้พนักงานได้รับรู้ถึงการทำการกิจกรรมดังกล่าวนี้ โดยการประชุมก่อนเข้ากะ รวมทั้งระดมสมองจากพนักงานเพื่อให้ทุกคนได้เสนอความคิดเพื่อให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาในครั้งนี้เพื่อพัฒนาโดยนำไปประยุกต์ใช้กับเครื่องต่อไป

จากการปฏิบัติผลการวิจัยในครั้งนี้ ได้นำการประยุกต์ใช้การบำรุงรักษาด้วยตนเองอย่างอัตโนมัติและการวางแผนการบำรุงรักษาเชิงป้องกันเข้ามาใช้ เช่น การทำความสะอาดแม่พิมพ์รีดรวมทั้งการกำหนดขั้นตอนการทำความสะอาดขึ้นมาเพื่อใช้เป็นมาตรฐาน รวมทั้งยังมีมาตรฐานการแก้ปัญหาในกรณีเครื่องจักรเกิดการขัดข้องอย่างกะทันหัน จากการวิจัยในครั้งนี้ทำให้สามารถเพิ่มค่าอัตราการเดินเครื่องจาก 83% เป็น 91% หรือเพิ่มเป็น 8% จากการปรับปรุงในครั้งนี้สามารถปรับปรุงมูลค่าเพิ่มที่บริษัทได้ควรได้รับจากการผลิตทุก ๆ 1% จะสามารถทำให้ได้มูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์กลับมาถึง 1,396,495 บาท / ปี หลังปรับปรุงเพิ่ม 8% ทำให้ได้รับมูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์กลับมาถึง 11,171,960 บาท/ปี จากการสรุปสามารถเพิ่มผลผลิตจากเดิม 97,304.89 กิโลกรัมเป็น 107,068.2 กิโลกรัมหรือเพิ่มขึ้นถึง 10.03%

สมเกียรติ และคณะ (2546) ได้ศึกษาเรื่องผลกระทบของการบำรุงรักษาเชิงป้องกันต่อค่าประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักร กรณีศึกษาเครื่องเป่าภาชนะกลวง จากการศึกษาวิจัยพบว่าปัญหาของเครื่องจักรที่มีผลกระทบต่อกระบวนการผลิต ได้แก่ เครื่องจักรเสียหายกะทันหัน เช่น ตลับลูกปืนในมอเตอร์ขับเคลื่อนไม่สามารถเดินเครื่องต่อไปได้ ต้องหยุดเครื่องและทำการแก้ไขอย่างเร่งด่วน ทำให้ผลกระทบต่อแผนการผลิตและเป้าหมายทางการผลิต ได้เสนอแนวทางแก้ไข โดยการบำรุงรักษาเชิงป้องกันที่สามารถลดการสูญเสียเวลาต่างๆที่เกิดขึ้น ส่งผลทำให้ประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักรสูงขึ้น โดยการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินค่าประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักรในด้านอัตราการเดินเครื่องจักร ด้านประสิทธิภาพของเครื่องจักรและด้านอัตราคุณภาพผลิตภัณฑ์ ผลของการดำเนินงานระบบบำรุงรักษาเครื่องจักรเชิงป้องกัน โดยการมีส่วนร่วมของพนักงานทั้งฝ่ายผลิตและฝ่ายบำรุงรักษาทั้งการปรับปรุงประสิทธิภาพของเครื่องจักร ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงค่าประสิทธิผลโดยรวมก่อนและหลังการปรับปรุงเพิ่มสูงขึ้นจาก 53.1% เป็น 64.92%

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับใช้ในการวิจัยที่ควรพิจารณาต่อไป ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ศักดิ์ดา (2550) ได้กล่าวว่า การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานเครื่องทอผ้าโดยการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มผลผลิตผ้าทอ และวางแผนการบำรุงรักษาเครื่องทอผ้า เนื่องจากผลผลิตของเครื่องทอไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดโดยการวิจัยครั้งนี้ได้เริ่มเก็บข้อมูลการผลิตและการทำงานของเครื่องทอผ้าของบริษัทกรณีศึกษา โดยได้วิเคราะห์สาเหตุหลักที่ทำให้เครื่องเกิดเหตุขัดข้อง กำหนดแผนการบำรุงรักษาเชิงป้องกันและดำเนินการตามแผนที่กำหนดเพื่อลดความสูญเสียจากเหตุขัดข้อง และประเมินประสิทธิภาพการนำแผนการบำรุงรักษาเชิงป้องกันมาใช้ ด้วยการวิเคราะห์ค่าความพร้อมใช้งานของเครื่องทอและการวัดค่าประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องทอ

การเปรียบเทียบผลก่อนและหลังดำเนินการปรับปรุงตามแผนบำรุงรักษาเชิงป้องกัน พบว่า ประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องทอเพิ่มขึ้นคิดเป็น 8.63 เปอร์เซ็นต์ ค่าความพร้อมใช้งานของเครื่องทอเพิ่มขึ้นคิดเป็น 0.56 เปอร์เซ็นต์ และค่าประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องทอเพิ่มขึ้นคิดเป็น 2.56 เปอร์เซ็นต์ ทั้งนี้ส่งผลให้ผลผลิตผ้าทอเพิ่มขึ้น 772.33 หลา/เดือน หรือคิดเป็น 1.5 เปอร์เซ็นต์

มนูญ (2546) ได้ศึกษาการเพิ่มผลผลิตในโรงงานทอผ้าโดยการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน จากการวิจัยพบว่า อุปสรรคสำคัญ คือ โรงงานไม่สามารถผลิตได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ เนื่องจากปัญหาเครื่องจักรขัดข้องในกระบวนการทอได้เสนอแนวทางแก้ไขโดยการบำรุงรักษาเชิงป้องกันของเครื่องทอ โดยเก็บข้อมูลการผลิตและการทำงานของเครื่องทอวิเคราะห์สาเหตุหลักที่ทำให้เครื่องจักรขัดข้องกำหนดแผนการบำรุงรักษา การประเมินประสิทธิภาพในการบำรุงรักษา วิเคราะห์ความพร้อมในการใช้งานของเครื่องทอ ความสูญเสียจากการหยุดของเครื่องจักรเวลาเฉลี่ยของเหตุขัดข้องผลการดำเนินการวิจัยโดยการเปรียบเทียบผลก่อนและหลังการปรับปรุง ตามแผนการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน พบว่า ผลผลิตเพิ่มขึ้น 963.45 หลาต่อเดือนและประสิทธิภาพการผลิตเพิ่มจาก 78.85 % เป็น 89% และผลิตได้เพิ่มขึ้นตามเป้าหมาย

มะหะหมัด (2546) ได้ศึกษาการลดอัตราการเสียหายของเครื่องจักร โดยการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน จากการศึกษาวิจัยพบว่า ความเสียหายที่เกิดขึ้นมีสาเหตุมาจากแผนงานซ่อมบำรุงแต่เดิมมีรายละเอียดที่ต้องมีการบำรุงรักษาเชิงป้องกันน้อยเกินไปไม่ครอบคลุมงานที่จำเป็นได้เสนอแนะแนวทางแก้ไข โดยการพัฒนาปรับปรุงจากแผนเดิมให้เพิ่มรายละเอียดที่จำเป็น เช่น ระยะเวลาในการรักษาให้ดีขึ้นเพิ่มหัวข้อใหม่ๆสำหรับการตรวจสอบเครื่องจักรให้มากขึ้นโดยใช้วิธีการบำรุงรักษาเชิงป้องกันที่เคยปฏิบัติอยู่แล้ว ร่วมกับวิธีการบำรุงรักษาเครื่องจักรด้วยตนเองจากฝ่ายผลิต ผลการวิจัยที่ได้จากการปฏิบัติงานหลังจากการปรับปรุงแล้ว เครื่องจักรลดความเสียหายลงจาก 17.17 % เป็น 5.13%

สุทิน และคณะ (2546) ได้ศึกษาการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโดยการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน กรณีศึกษาแผนกบรรจุเม็ดพลาสติก บริษัท บางกอกโพลีเอททีลีน จำกัด (มหาชน) จากการศึกษาวิจัยพบว่าเครื่องจักรชำรุดไม่มีระบบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน พนักงานฝ่ายผลิตไม่มีส่วนร่วมในการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน ได้เสนอแนวทางการแก้ไขปัญหา โดยการประยุกต์นำวิธีการบำรุงรักษาเชิงป้องกันของพนักงานฝ่ายบำรุงรักษามาผสมผสานกับการบำรุงรักษาประจำวันของพนักงานฝ่ายผลิต โดยการเก็บข้อมูลการสูญเสียเวลาการผลิตของเครื่องจักรการเก็บข้อมูลจำนวนครั้งการเกิดการขัดข้องของเครื่องจักรอย่างกะทันหันผลการดำเนินงาน ปรากฏว่า สมรรถนะความพร้อมใช้งานมีค่าโดยเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 91.93% เป็น 93.83% ค่าสมรรถนะอัตราเร็วการผลิตมีค่าเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 90.53 % เป็น 91.55% ค่าสมรรถนะคุณภาพมีค่าโดยเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 99.9% และค่าประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักรมีค่าโดยเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 83.21% เป็น 85.88%

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนลิขสิทธิ์ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

Seong-Jong Joo (2007) กล่าวว่า เรากำลังพิจารณาถึงจำนวนของชิ้นส่วน/อุปกรณ์ที่เกิดความเสียหาย ซึ่งถ้าเสียหายแล้วทำให้เกิดค่าใช้จ่ายสูง มันน่าจะทำให้เราคิดคำนึงถึงการบำรุงรักษาแบบพื้นฐานที่ทำกันเป็นประจำ จากแบบจำลองช่วงเวลาที่ใช้งานได้จนกว่าจะเสียหายเป็นตัวแปรสุ่มที่ไม่ต่อเนื่อง ซึ่งจะไม่รู้ค่าที่แน่นอน วิธีการที่ดีที่สุดของ Bayesian สำหรับการเลือกช่วงเวลาของการบำรุงรักษาเชิงป้องกันที่ได้รับการพัฒนาแล้ว สำหรับบางโอกาสแนวทางที่ดีที่สุดจะถูกปิดกั้นโดยความเป็นไปได้ที่ไม่แน่นอน กล่าวคือ การใช้ค่า T-value ในบางช่วงเวลาจะถูกเลือกภายใต้สมมติฐานของความเป็นไปได้ที่สามารถรู้ค่าที่แน่นอนในปัจจุบัน สองสิ่งง่าย ๆ ที่เป็นวิธีการแก้ไขปัญหานั้นได้นำเสนอจากการทดลองหลายๆครั้ง จะมีหนึ่งในนั้นที่จะมีสัดส่วนค่าใช้จ่ายที่ต่ำมาก

Edward A. Silver, Claude-Nicolas Fiechter (1993) ได้กล่าวว่าข้อดีของการแยกออกเป็นหน่วยย่อย ทำให้ง่ายต่อการบริการ ขณะที่การแยกออกเป็นหน่วยย่อยจะทำให้ง่ายต่อการซ่อมบำรุงที่ตรงสายงาน ทำให้ครอบคลุมในส่วนของอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด และยังมีส่วนสนับสนุน การศึกษานี้จะปรับปรุงวิธีการสำหรับการวางแผนการบำรุงรักษาเชิงป้องกันที่ครอบคลุมข้อจำกัดของความพร้อมของส่วนสำรอง และข้อบังคับอย่างอื่น ที่ผ่านมามีการการจำแนกชั้นตอนที่เสนอและมีการประยุกต์ใช้แผนงานการบำรุงรักษาเชิงป้องกันในส่วนของเครื่องยนต์ที่ติดตั้งใน T-59 ของกองทัพอากาศเกาหลี ชั้นตอนในการพัฒนานี้ศึกษาความสามารถในการแก้ปัญหาต่างๆไปบนระบบที่ต่างกัน เช่น เครื่องบิน, เครื่องจักรหนัก และอุปกรณ์การผลิตยาและเวชภัณฑ์ ในการศึกษาจะรวมถึงความพิเศษในการแก้ปัญหา ความยืดหยุ่นของตัวแปรที่มีการเปลี่ยนแปลง และสามารถรวบรวมตัวแปรไว้เป็นหนึ่งเดียวสำหรับเก็บไว้ใช้กับสถานการณ์ที่ต่างกันออกไป

คมกฤษ และคณะ (2545) ได้กล่าวว่าในปัจจุบันโลกของเราอยู่ในยุคของการแข่งขัน ดังนั้นการเพิ่มหรือพัฒนาประสิทธิภาพเป็นความจำเป็นของทุกองค์กรเพื่อความอยู่รอดไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือเอกชนอันเนื่องมาจากการถดถอยทางเศรษฐกิจ ด้วยเหตุนี้แผนกคหกรรมของสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตพระนครศรีอยุธยา หันตรา ซึ่งมีระบบห้องเย็นเพื่อเก็บและถนอมอาหาร จำเป็นต้องมีการพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพของห้องเย็นด้วยระบบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน ด้วยการกำหนดมาตรฐานในการตรวจสอบ เพื่อซ่อมแซมให้ขึ้นไปตามระบบ ISO 9002 การปรับปรุงดำเนินการโดยการจัดทำเอกสารต่างๆ ซึ่งประกอบด้วยขั้นตอนการปฏิบัติงาน ใบตรวจสอบประจำสัปดาห์ กิจกรรมการล้างและทำความสะอาดแผงคอยล์ร้อน การวัดกระแสไฟฟ้าเข้า การตรวจสอบสารทำความเย็น กิจกรรมต่างๆเหล่านี้ถูกกำหนดขึ้นเพื่อความเหมาะสมในการบำรุงรักษาเชิงป้องกันของห้องเย็น หลังจากจัดทำกิจกรรมดังกล่าวแล้วพบว่า MTBF (ช่วงเวลาเฉลี่ยในการบำรุงรักษา) ยาวขึ้นจาก 1,824 เป็น 2,784 ชั่วโมง ทำให้ห้องเย็นที่ได้รับการบำรุงรักษามีอายุการใช้งานนานขึ้น และค่า MTTR (ช่วงเวลาเฉลี่ยที่ทำการซ่อม) จาก 248 เป็น 2 ชั่วโมง ซึ่งหมายถึงเวลาในการซ่อมแซมบำรุงรักษาห้องเย็นใช้เวลาน้อยลงและประสิทธิภาพความพร้อมใช้งานเพิ่มขึ้น จาก 59.21% เป็น 99.92% มีผลทำให้ประสิทธิภาพในการเรียนการสอนของภาควิชาต่างๆในการลงฝึกงานภาคปฏิบัติได้เต็มที่ก่อให้เกิดทักษะการทำงานจริงดีขึ้น

ณัฐรินทร์ และคณะ (2545) ได้กล่าวว่า ปัจจุบันนี้การบรรจุหีบห่อมีการพัฒนาไปอย่างมากไม่ว่าจะเป็นสินค้าประเภทอาหาร อุปกรณ์บริโภคสินค้าอุตสาหกรรม สินค้าเครื่องนุ่งห่ม เครื่องใช้ไฟฟ้าหรือเครื่องใช้ในครัวเรือนต่างๆส่วนมากเปลี่ยนมาใช้วัสดุบรรจุภัณฑ์ประเภทที่ทำมาจากโพลีเอทิลีน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดน้ำหนักรวมของสินค้าให้มีน้ำหนักเบา ราคาถูก ผลิตได้ง่ายในเวลาอันสั้นจากการศึกษาข้อมูลที่ได้จากโรงงานกรณีศึกษา ซึ่งเป็นโรงงานฉีดโพลีเอทิลีนเพื่อการผลิตภาชนะบรรจุภัณฑ์

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่ผลิตขึ้นเพื่อการส่งเสริมการขายเท่านั้น ข้อมูลนี้ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้า ไม่ว่าการณ์ใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

พบว่าโรงงานมีปัญหาเรื่องเครื่องจักรชำรุดเสียหายระหว่างการผลิตมีอัตราค่อนข้างสูงเพราะขาดข้อมูลและมาตรฐานในการบำรุงรักษาเครื่องจักรอย่างมีระบบ การบำรุงรักษาส่วนใหญ่มักจะเกิดขึ้นเมื่อเครื่องจักรเกิดขัดข้องหรือมีอุปกรณ์ชำรุดเสียหาย (Breakdown) อีกทั้งต้องเกิดการสูญเสียเพราะเครื่องจักรหยุดการผลิต (Downtime) ค่อนข้างสูง จากข้อมูลความถี่ในการเกิดเครื่องจักรเสียหายหรือเกิดการขัดข้องอยู่บ่อยครั้ง โดยมีจำนวนครั้งในการเกิดความเสียหายกับเครื่องจักรโดยเฉลี่ยอยู่ที่ 25.63 ครั้งต่อเครื่องต่อเดือนทำให้ต้องสูญเสียเวลาเพราะเครื่องจักรหยุดการผลิตรวม 176.19 ชั่วโมงต่อเครื่องต่อเดือน ระยะเวลาเฉลี่ยที่เครื่องจักรจะเสียหายในแต่ละช่วงเวลา: MTBF (Mean Time between Failures) โดยเฉลี่ยต่อเครื่องเท่ากับ 73.36 ชั่วโมง อัตราความพร้อมใช้งานโดยเฉลี่ยของเครื่องจักรอยู่ที่ 76.48%

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

## บทที่ 3

### วิธีการดำเนินการวิจัย

จากทฤษฎีต่างๆที่นำมาใช้ในการทำวิจัยที่กล่าวมาในบทที่ 2 ในบทนี้จะกล่าวถึงขั้นตอนการดำเนินการวิจัยมาประยุกต์ใช้กับการแก้ปัญหาในงานวิจัยนี้เพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัยโดยมีรายละเอียดดังนี้

#### 3.1 ขั้นตอนในการดำเนินงานวิจัย

ขั้นตอนในการดำเนินงานสามารถแบ่งออกได้เป็น 6 ขั้นตอนดังนี้

3.1.1 ศึกษาขั้นตอนการทำงานของกระบวนการเจาะการบำรุงรักษาเครื่องเจาะ และรวบรวมข้อมูลจำนวนหัวเจาะเสีย ของโรงงานกรณีศึกษา

3.1.2 รวบรวมปัญหาต่างๆที่มีผลทำให้เกิดปัญหาหัวเจาะเสีย

3.1.3 วิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหา

3.1.4 กำหนดแนวทางการปรับปรุงแก้ไขโดยมุ่งเน้นการทำงานที่เป็นมาตรฐาน

3.1.5 ดำเนินกิจกรรมการบำรุงรักษาเชิงป้องกันเชิงปฏิบัติ

3.1.6 วัดผลและเปรียบเทียบผลการดำเนินการ ก่อน-หลัง การแก้ไข หลังจากประยุกต์ใช้มาตรการ การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน

#### 3.2 ข้อมูลเบื้องต้นของบริษัทกรณีศึกษา


โรงงานตัวอย่างที่ใช้ในการทำวิทยานิพนธ์ครั้งนี้คือ บริษัท เคซีอี อีเลคทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน) (“เคซีอี”) จัดทะเบียนจัดตั้งบริษัทเมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2525 ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 12 ล้านบาทเพื่อประกอบธุรกิจเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายแผ่นพิมพ์วงจรอิเล็กทรอนิกส์ (Printed Circuit Board หรือ PCB) ซึ่งเป็นแผ่น Epoxy Glass ที่มีสีนำไฟฟ้า เช่น ตะกั่วทองแดง เคลือบอยู่ ภายใต้เครื่องหมายการค้า “KCE” โดยช่วงแรกของการดำเนินธุรกิจบริษัทสามารถผลิตได้เฉพาะ PCB ชนิด 2 หน้า (Double-sided PCB) ต่อมาบริษัทฯได้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่องจนสามารถผลิตแผ่น PCB ชนิดหลายชั้น (Multilayer PCB) ที่มีความซับซ้อนมากขึ้นได้ ผลิตภัณฑ์ PCB เป็นชิ้นส่วนพื้นฐานที่สำคัญในการประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องมือสื่อสาร โทรคมนาคม และอุปกรณ์ อิเล็กทรอนิกส์เกือบทุกประเภท

บริษัท ฯ ผลิตและจำหน่ายแผ่นพิมพ์วงจรอิเล็กทรอนิกส์ หรือ PCB ชนิด 2 หน้าเคลือบรู (Double-sided PTH) และชนิดหลายชั้น (Multilayer PCB) ตั้งแต่ 4-21 ชั้น โดยเกือบทั้งหมดเป็นการผลิตเพื่อการส่งออก เนื่องจากในการผลิต PCB ต้องใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย มีเทคนิคพิเศษเฉพาะ และต้องได้มาตรฐานคุณภาพที่เป็นที่ยอมรับของอุตสาหกรรมบริษัทฯได้ขยายโรงงานเพื่อเพิ่มกำลังการผลิตอย่างต่อเนื่องและได้แต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายในต่างประเทศหลายแห่ง เพื่อตอบสนองความต้องการในผลิตภัณฑ์ PCB ที่เติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ของโลก

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

### 3.2.1 ขั้นตอนการผลิตของบริษัทกรณีสึกษา


ขั้นตอนการผลิตแผ่นวงจรไฟฟ้าจะมีขั้นตอนการผลิตต่างๆดังแสดงในรูปที่ 3.1

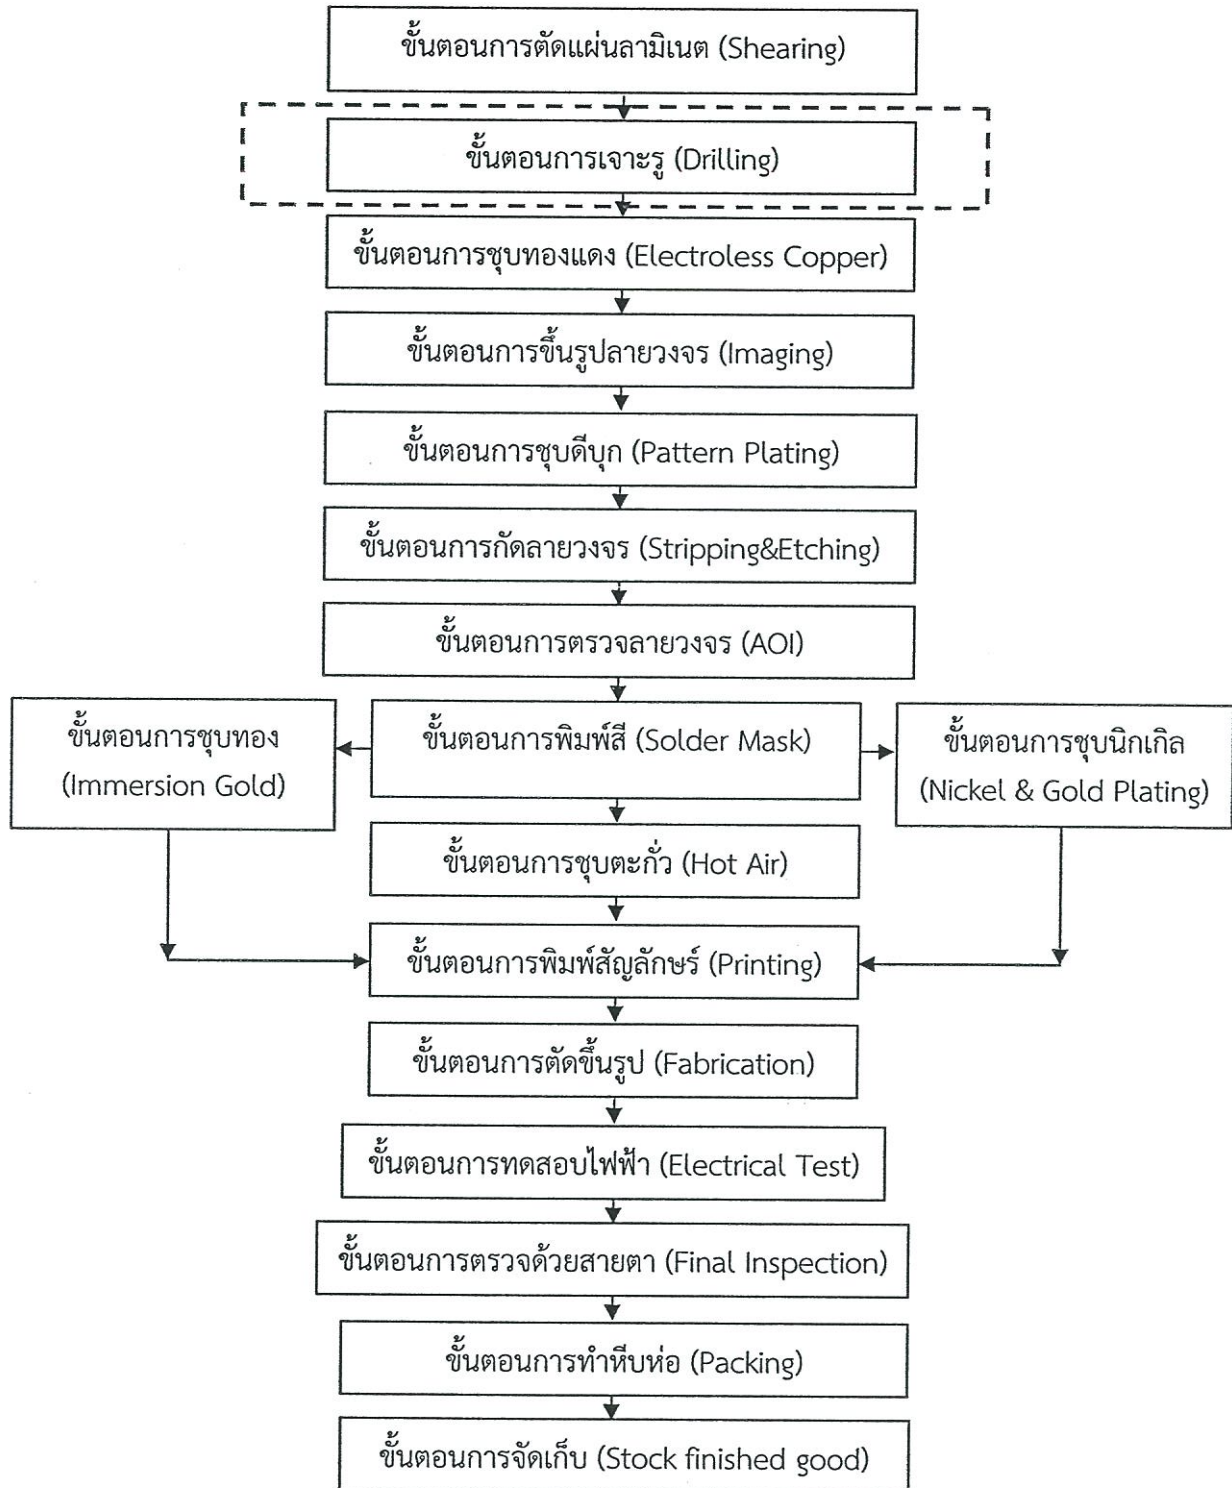

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับรูปที่ 3.1 ขั้นตอนการผลิตแผ่นวงจรไฟฟ้า  
 ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้


จากรูปที่ 3.1 พอจะอธิบายกระบวนการผลิตได้ดังนี้ เมื่อแผ่นชิ้นงานผ่านต้องผ่านการตัดออกเป็นแผ่นตามขนาดที่ระบุไว้ในกระบวนการผลิต จากนั้นก็นำมาขึ้นเครื่องเจาะเพื่อให้เกิดรูตามตำแหน่งในโปรแกรม เมื่อผ่านกระบวนการเจาะแล้วจะถูกส่งไปขั้นตอนต่อไปเพื่อชุบเคลือบผิวด้วยทองแดงในขั้นตอน (Electro less Copper) จากนั้นก็ผ่านกระบวนการถ่ายแสงเพื่อให้เกิดลายวงจรในขั้นตอน (Imaging) จากนั้นก็เข้าสู่กระบวนการชุบตีบุก เพื่อเคลือบผิวลายวงจรก่อนเข้าสู่กระบวนการกัดเส้นลายวงจรเพื่อเอาทองแดงในส่วนที่ไม่ใช่ลายวงจรออก ในกระบวนการ (Etching) หลังจากนั้นก็เข้าสู่กระบวนการตรวจเส้นลายวงจร (AOI) หลังจากนั้นก็เข้าสู่กระบวนการพิมพ์สี (Solder Mask) จากนั้นก็เข้าสู่กระบวนการชุบตะกั่วหรือทอง แล้วก็ส่งไปยังกระบวนการพิมพ์ตัวอักษรหรือสัญลักษณ์ (Thermal Printing) จากนั้นก็ส่งไปยังกระบวนการตัดชิ้นรูปแผ่นวงจร (Fabrication) และส่งไปยังกระบวนการทดสอบไฟฟ้า (Electrical Test) และส่งไปยังกระบวนการตรวจ 100% เข้าเข้าสู่กระบวนการทำหีบห่อ และจัดเก็บเพื่อรอส่งลูกค้าต่อไป

ในส่วนของกระบวนการเจานั้นบริษัทกรณีศึกษาจะใช้เครื่องเจาะแบบอัตโนมัติในการเจาะงานทั้งหมดที่มีความแม่นยำในการเจาะสูง (Accuracy) ซึ่งลักษณะของเครื่องเจาะแบบอัตโนมัติ ดังแสดงในรูปที่ 3.2 และ รูปที่ 3.3

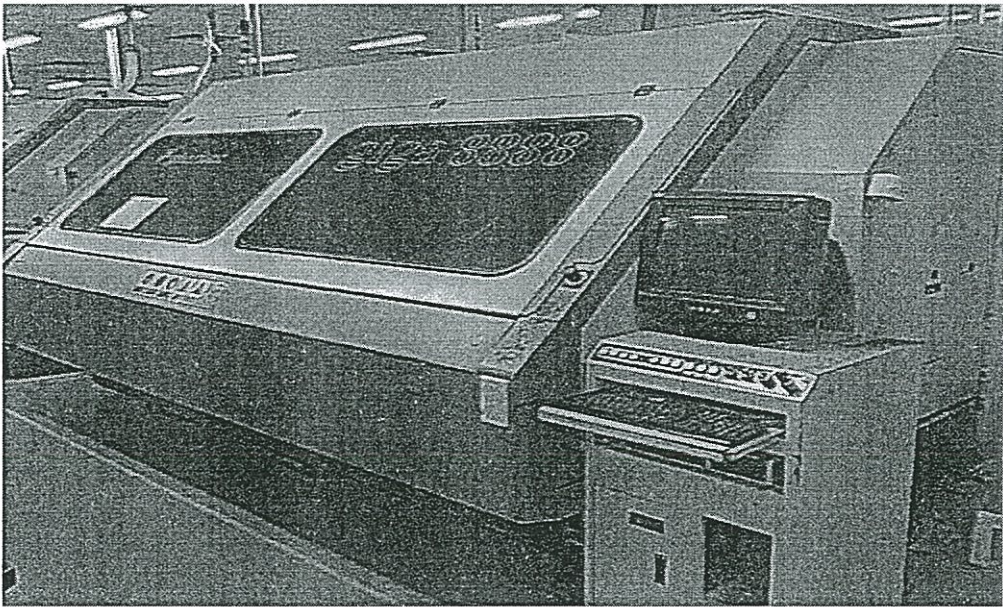

รูปที่ 3.2 เครื่องเจาะแบบอัตโนมัติ

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

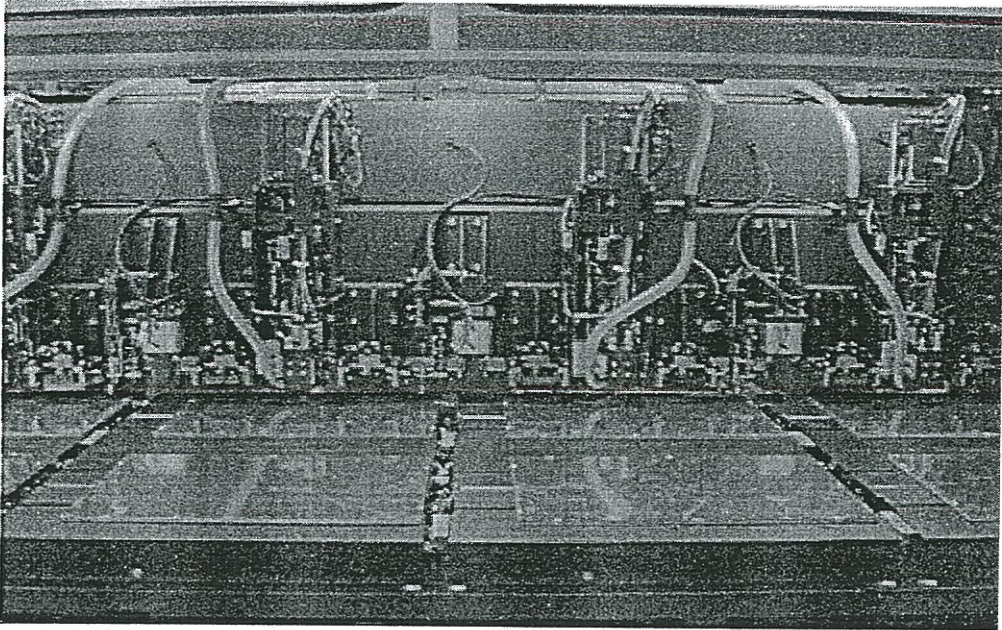

รูปที่ 3.3 ภายในของเครื่องเจาะแบบอัตโนมัติ

ขั้นตอนการเจาะนั้นเป็นกระบวนการหนึ่งที่มีความสำคัญอย่างมาก เพราะถ้าเครื่องจักรเจาะไม่ตรงเป้าหมาย (Dislocation) งานทั้งหมดจะกลายเป็นของเสีย (Scrap) ทั้งนี้ ดังนั้นเครื่องจักรต้องมีความพร้อมในการทำงานตลอดเวลา เพราะจะส่งผลต่อคุณภาพ (Quality) โดยตรง ซึ่งบริษัทมีเครื่องเจาะอัตโนมัติทั้งหมดที่สามารถใช้เจาะงานได้จำนวน 65 เครื่อง รวม 498 หัวเจาะ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้แสดงดังตารางที่ 3.1

ตารางที่ 3.1 จำแนกเครื่องจักรที่ใช้ในกระบวนการเจาะ

ลำดับ	ยี่ห้อ	รุ่น (MODEL)	จำนวน (เครื่อง)	จำนวนหัวเจาะต่อเครื่อง	CNC Version	รวมจำนวนหัวเจาะ (Spindle)
1	PLURITEC	GIGA8888	14	8	CNC 45	112
2	PLURITEC	GIGA8888L	20	8	CNC 48	160
3	PLURITEC	GOLDEN8888	20	8	CNC 48	160
4	SCHMOLL	XL6-21	8	6	OS/2	48
5	SCHMOLL	Lin-Series	3	6	OS/2	18
					รวม	498

จากรายละเอียดของเครื่องจักรทั้งหมดสามารถแยกหัวเจาะออกเป็นแต่ละ Model ได้ดังนี้ ดังแสดงในตารางที่ 3.2

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ตารางที่ 3.2 Modelของหัวเจาะที่ใช้ในกระบวนการเจาะ

ลำดับ	Model	ความเร็วรอบ (รอบ/นาที)	จำนวน(หัว)
1	D1331	125,000 รอบ/นาที	231
2	D1531	150,000 รอบ/นาที	88
3	D1780	160,000 รอบ/นาที	113
4	D1686	180,000 รอบ/นาที	66
รวม			498

ในส่วนของการซ่อมบำรุงเครื่องเจาะนั้นเนื่องจากเครื่องเจาะที่ใช้ในการผลิตงานในปัจจุบันนั้นมีการใช้งานมาแล้ว 6-10 ปีซึ่งในสภาพของเครื่องจักรโดยรวมแล้วค่อนข้างเก่าเนื่องจากขาดการบำรุงรักษาที่ดี รวมไปถึงสภาพเครื่องจักรโดยทั่วไปจะถูกตัดแปลงไปจากสภาพเดิม และมีชิ้นส่วนเครื่องจักรจำนวนมากที่มีสภาพเก่า ไม่มีการเปลี่ยนใหม่เมื่อครบอายุการใช้งาน สำหรับระบบการซ่อมบำรุงนั้นทางโรงงานมีการดำเนินการอย่างเป็นระบบแล้วโดยการนำ (Computerize Maintenance Management System, CMMS) มาใช้งานซึ่งถ้าเครื่องจักรมีปัญหาระหว่างการใช้งาน ทางผู้ใช้งานจะแจ้งซ่อมผ่านระบบ ซึ่งระบบจะแจ้งเตือนมายังแผนกซ่อมบำรุงซึ่งช่างเทคนิคสามารถตรวจเช็คได้ทั่วทั้งโรงงานว่ามีแผนกไหนแจ้งซ่อมมาบ้าง และจะได้เข้าไปสนับสนุนการซ่อมเครื่องจักรได้ทันเวลาสำหรับการทำบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance, PM) นั้นก็มีระบบที่ชัดเจน มีคู่มือปฏิบัติงาน (Work instruction, WI) สำหรับการบำรุงรักษาเครื่องจักรแต่ละชนิดให้สามารถศึกษาได้ แต่ก็ยังมีบางส่วนที่ไม่สามารถทำการบำรุงรักษาได้ 100% จากปัญหาเครื่องจักรมีจำนวนมาก เวลาที่จำกัดและกำลังคนไม่พอ ทำให้การดูแลเครื่องจักรไม่ทั่วถึงเท่าที่ควร และเป็นที่มาของปัญหาทำให้มีหัวเจาะเสียจำนวนมากในแต่ละเดือน ดังแสดงในรูปที่ 1.1 ดังนั้นถ้าสามารถผลักดันให้มีการทำการบำรุงรักษาอย่างจริงจังก็จะสามารถลดจำนวนหัวเจาะเสียลงได้และสามารถลดค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงในแต่ละเดือนได้

### 3.2.2 สภาพปัญหาที่เกิดขึ้น

ในกระบวนการเจาะแผ่น Laminate จะใช้เครื่องเจาะ (Drilling machine) ในการเจาะเครื่องเจาะจะมีหัวเจาะซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่หมุนดอกสว่านให้ได้ความเร็วรอบตามที่กำหนดไว้ในโปรแกรม และเจาะลงบนแผ่นงาน (ผลิตภัณฑ์) ตามตำแหน่งที่กำหนดในโปรแกรม จากการเก็บข้อมูลอาการเสียของเครื่องเจาะที่เกิดขึ้นระหว่างการทำงาน มีดังตารางที่ 3.3


เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ตารางที่ 3.3 อาการเสียของเครื่องเจาะ


ลำดับที่	อาการเสียของเครื่องเจาะ	ความหมายของอาการเสีย
1	Shift inner	เจาะผิดตำแหน่งทงู
2	Dislocation hole	เจาะผิดตำแหน่งบางรู
3	Setting error	เครื่องจักรเซ็คดอกสว่าน สั้น/ยาว กว่าค่าพารามิเตอร์ที่กำหนด แล้วเซ็คดอกสว่านไม่ผ่าน และเครื่องจักรปรับแต่งความยาวดอกอีก ครั้งแล้วยังเซ็คดอกไม่ผ่าน
4	เซ็คดอกสว่านยาว	เครื่องจักรเซ็คดอกสว่านยาวกว่าค่าพารามิเตอร์ที่กำหนดไว้
5	เซ็คดอกสว่านสั้น	เครื่องจักรเซ็คดอกสว่านสั้นกว่าค่าพารามิเตอร์ที่กำหนดไว้
6	เจาะดอกหัก	เครื่องจักรเจาะแล้วดอกสว่านหัก
7	เจาะไม่ทะลุ	เครื่องจักรเจาะแล้วไม่ทะลุผลิตภัณฑ์แผ่นล่าง
8	CDS (Contact drill surface)	เครื่องจักรไม่สามารถตรวจเช็คควา่ดอกสว่านเจาะงานแล้วหรือยัง
9	Gripper เสีย	อุปกรณ์จับดอกสว่านไม่ทำงาน
10	Spindle lock	หัวเจาะไม่สามารถหมุนได้
11	Spindle Slip	เครื่องจักรไม่สามารถตรวจวัดความเร็วรอบของหัวเจาะได้
12	Spindle Temp.	เครื่องจักรตรวจเช็คควา่หัวเจาะมีอุณหภูมิสูง
13	Spindle Overload	เครื่องจักรตรวจจับได้ว่าหัวเจาะมีค่ากระแสไฟฟ้าเกินที่กำหนดไว้ในพารามิเตอร์

ตารางที่ 3.3 จะแสดงอาการเสียของเครื่องเจาะแบบอัตโนมัติที่เกิดขึ้นในกระบวนการทำงานจริงที่อาจจะเกิดขึ้นในแต่ละวันซึ่งสาเหตุหลักมาจากผังก้างปลา ดังแสดงในรูปที่ 3.9 แต่ละอาการเสียจะมีวิธีการซ่อมที่แตกต่างกันออกไป อาการเสียในตารางที่ 3.3 จะเป็นผลกระทบต่อเนื่องมาจากสาเหตุที่ก่อปัญหาทำให้หัวเจาะเสีย ดังแสดงในรูปที่ 3.9 จากการรวบรวมสถิติหัวเจาะที่ไม่สามารถใช้งานได้ หรือมีปัญหาระหว่างการเจาะของโรงงานกรณีศึกษา ที่ได้จากการเก็บข้อมูลจริงที่เกิดขึ้น ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2553 – กุมภาพันธ์ 2554 เป็นระยะเวลา 5 เดือน ดังแสดงในรูปที่ 3.4-3.8

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

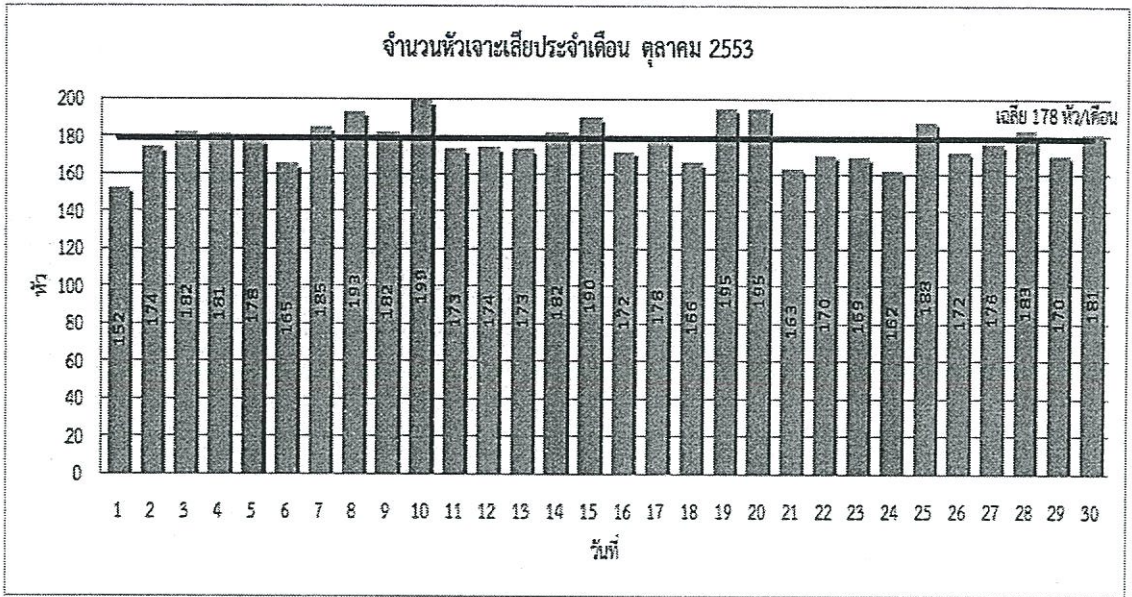


รูปที่ 3.4 รายงานหัวเจาะเสียเดือน ตุลาคม 2553

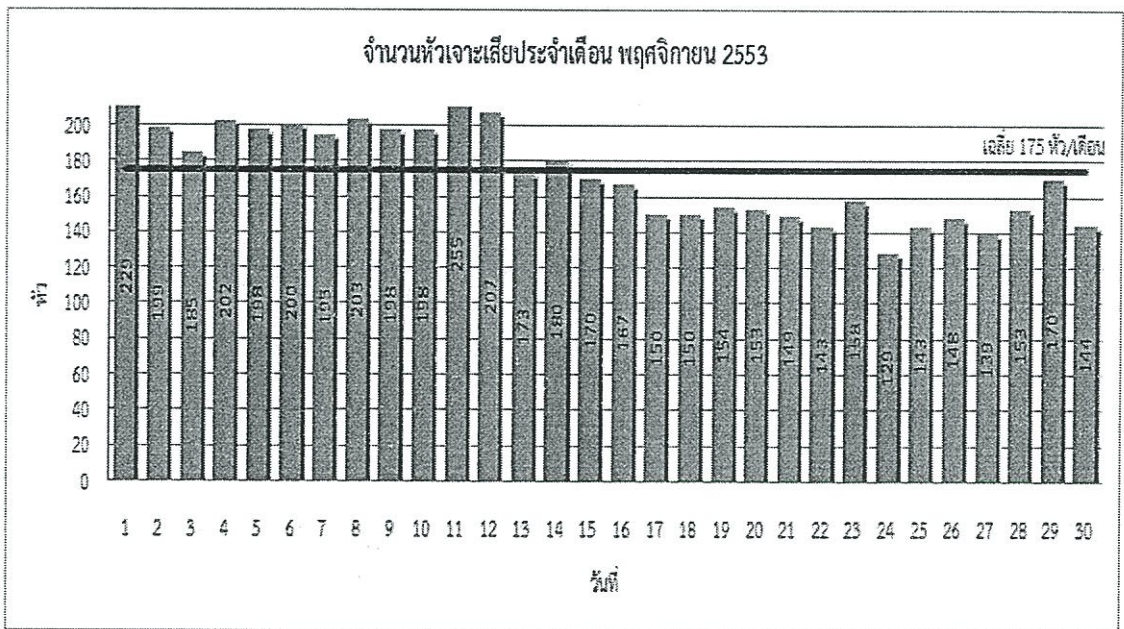


รูปที่ 3.5 รายงานหัวเจาะเสียเดือน พฤศจิกายน 2553

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

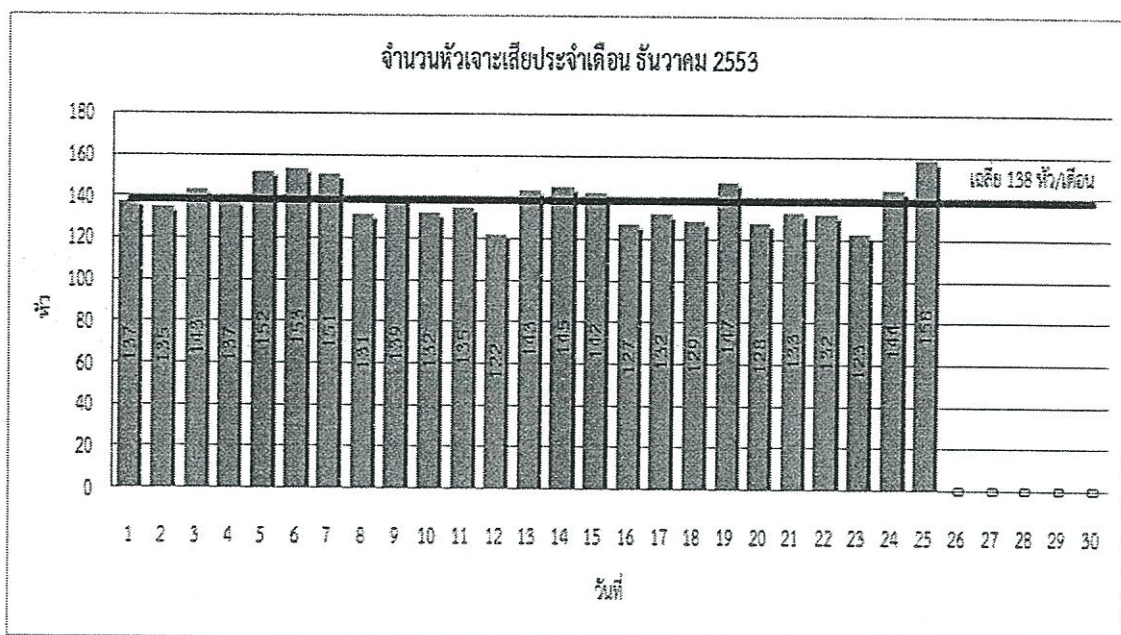


รูปที่ 3.6 รายงานหัวเจาะเสียเดือน ธันวาคม 2553

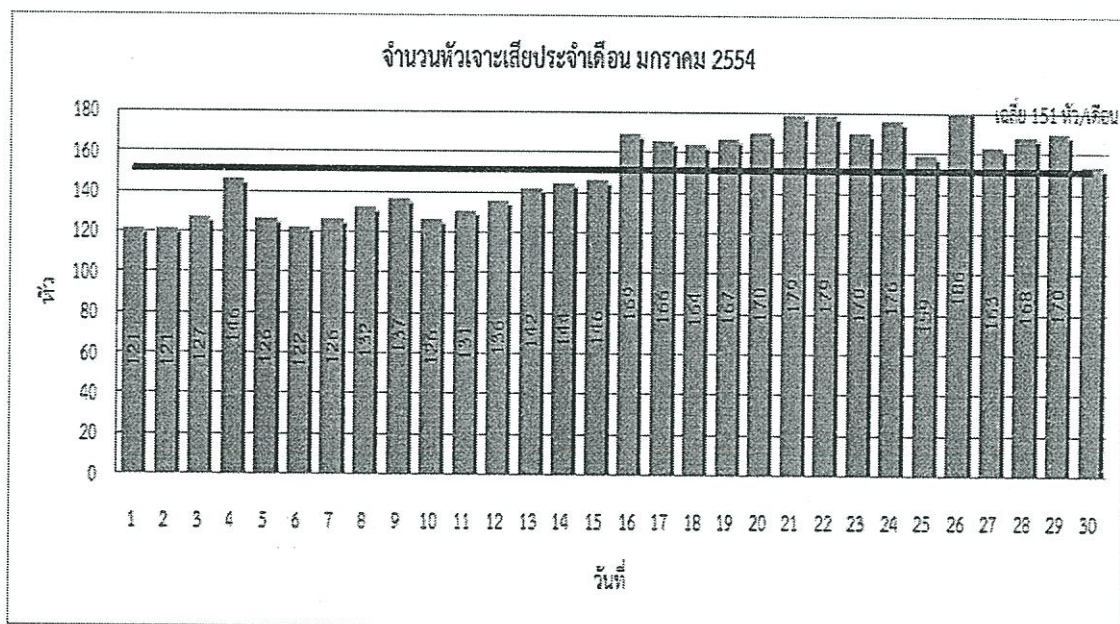

รูปที่ 3.7 รายงานหัวเจาะเสียเดือน มกราคม 2554

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

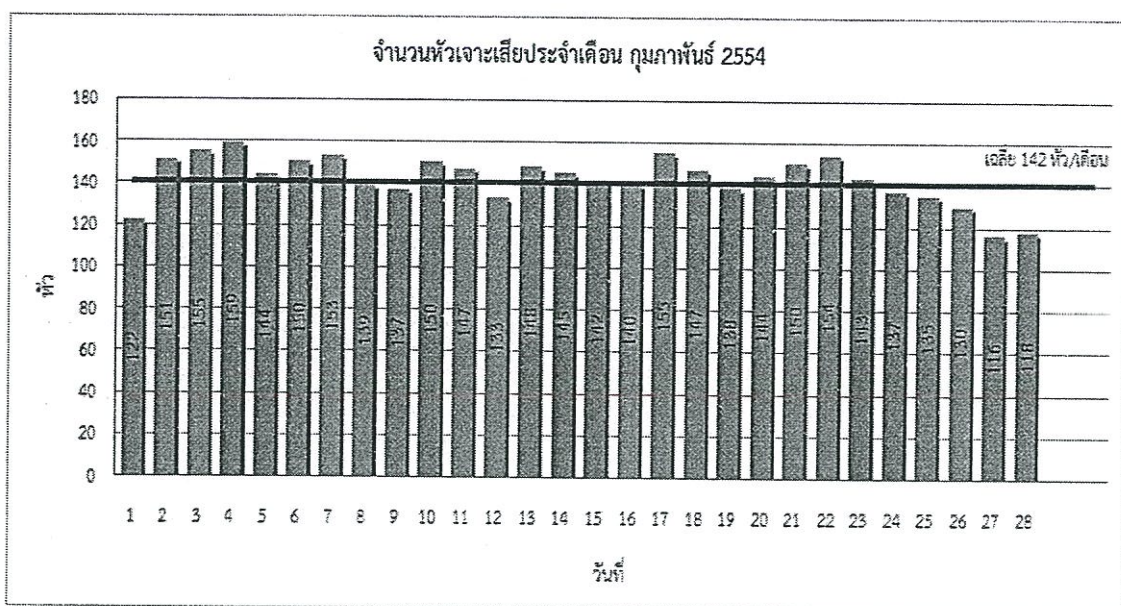

รูปที่ 3.8 รายงานหัวเจาะเสียเดือน กุมภาพันธ์ 2554

จากข้อมูลหัวเจาะเสียเฉลี่ยที่เกิดขึ้นในกระบวนการเจาะของเครื่องเจาะอัตโนมัติ ระหว่างเดือน ตุลาคม 2553-กุมภาพันธ์ 2554 จำนวน 5 เดือน คิดเป็นเปอร์เซ็นต์เฉลี่ย 31.49% ซึ่งหมายความว่าเครื่องเจาะอัตโนมัติมีอัตราการเสียในแต่ละเดือนค่อนข้างสูง ดังแสดงในตารางที่ 3.4

ตารางที่ 3.4 จำนวนหัวเจาะเสียเฉลี่ยต่อเดือน

ลำดับ	เดือน	จำนวนหัว เจาะเสียเฉลี่ย (หัว)	จำนวนหัว เจาะทั้งหมด (หัว)	เปอร์เซ็นต์หัว เจาะเสีย (%)
1	ตุลาคม 2553	178	498	35.74%
2	พฤศจิกายน 2553	175	498	35.14%
3	ธันวาคม 2553	138	498	27.71%
4	มกราคม 2554	151	498	30.32%
5	กุมภาพันธ์ 2554	142	498	28.51%
		เฉลี่ย		31.49%

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

จากข้อมูลเวลาเครื่องจักรเสียเฉลี่ยตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2553-กุมภาพันธ์ 2554 จะสามารถ คำนวณค่า เปอร์เซ็นต์เครื่องจักรเสีย (%), ค่า MTBF, MTTR และค่าอัตราเดินเครื่องจักร (A) เฉลี่ย ของแต่ละเดือนได้ ดังตารางที่ 3.5

ตารางที่ 3.5 สรุปเวลาเครื่องจักรเสียเฉลี่ย

ลำดับ	เดือน	เครื่องจักร หยุด กะทันหัน (ชั่วโมง)	เปอร์เซ็นต์ เครื่องจักร หยุด (%)	MTBF (ชั่วโมง)	MTTR (ชั่วโมง)	อัตราเดิน เครื่องจักร (A)
1	ตุลาคม 2553	9.26	1.29%	57.86	0.79	96.35%
2	พฤศจิกายน 2553	9.78	1.36%	63.98	0.88	96.41%
3	ธันวาคม 2553	10.36	1.44%	59.17	0.86	96.23%
4	มกราคม 2554	8.79	1.22%	61.10	0.77	96.52%
5	กุมภาพันธ์ 2554	11.26	1.56%	55.84	0.99	95.89%
	เฉลี่ย	9.89	1.37%	59.59	0.858	96.28%

จากตารางที่ 3.5 พบว่าเปอร์เซ็นต์เครื่องจักรเสีย (%) เฉลี่ยคิดเป็น 1.37%, ค่า MTBF เฉลี่ย คิดเป็น 59.59 ชั่วโมง, MTTR เฉลี่ยคิดเป็น 0.858 ชั่วโมง และค่าอัตราเดินเครื่องจักร (A) เฉลี่ยคิด เป็น 96.28%

จากข้อมูลจำนวนหัวเจาะเสียที่เกิดขึ้น ซึ่งหัวเจาะที่เสียในแต่ละเดือนนั้นจะแบ่งได้การซ่อม ออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้

1.ตัวหัวเจาะ (Spindle) ไม่ได้เสีย แต่อุปกรณ์อย่างอื่นเสีย เช่น Gripper เป็นต้น แต่ส่งผลให้ หัวเจาะไม่สามารถเจาะงานได้ ในทางปฏิบัติจะนับว่าเป็นหัวเจาะเสีย เนื่องจากไม่สามารถใช้งานหัว เจาะได้ ซึ่งตัวของหัวเจาะไม่ได้เสียจริง ช่างเทคนิคจะทำการซ่อมตามอาการเสียโดยการทดสอบ ฟังก์ชันการทำงานของเครื่อง ลักษณะการซ่อมอาการเสียแต่ละอย่างจะแตกต่างกันออกไป

2.ตัวหัวเจาะ (Spindle) เสียด้วยตัวมันเอง ช่างเทคนิคจะตรวจเช็คได้จากลักษณะทาง ภายนอกและการทดสอบฟังก์ชัน ซึ่งจะมีการแก้ไขโดยการหัวเจาะ โดยการนำหัวเจาะตัวใหม่มา เปลี่ยนทดแทนของเดิมที่เสีย และนำหัวเจาะตัวที่เสียส่งไปซ่อมยังศูนย์ซ่อมของโรงงาน

จากข้อมูลจำนวนหัวเจาะเสียที่เกิดขึ้นในแต่ละเดือนนั้น และจากการตรวจเช็คข้อมูลการ เปลี่ยนหัวเจาะ (Spindle) ในแต่ละเดือน ดังแสดงในรูปที่ 1.1 เฉลี่ย 96 หัว/เดือน และมีค่าใช้จ่ายใน การซ่อมหัวเจาะจากการส่งไปซ่อมยังศูนย์ซ่อมของโรงงาน เฉลี่ย 2,363,000 บาท/เดือน ดังแสดงใน รูปที่ 1.2 จากจำนวนที่หัวเจาะเสียจำนวนมากในแต่ละเดือนนั้น ซึ่งเป็นสิ่งที่ผิดปกติ เนื่องจาก โดยทั่วไปแล้วหัวเจาะจะไม่เสียมากขนาดนี้ ซึ่งจะต้องทำการวิเคราะห์หาสาเหตุปัญหาที่ส่งผลทำให้หัว เจาะเสีย ในวิทยานิพนธ์เล่มนี้ผู้วิจัยให้ความสำคัญกับการหาวิธีการที่จะลดจำนวนหัวเจาะเสียที่ เกิดขึ้นในกระบวนการผลิต เพื่อลดจำนวนหัวเจาะเสียที่เกิดขึ้นในแต่ละเดือนและลดค่าใช้จ่ายในการ

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้


ซ่อมบำรุง เนื่องจากต้องเสียค่าใช้จ่ายจำนวนมากเพื่อซ่อมหัวเจาะ จึงเป็นที่มาของการวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาและกำหนดวิธีการแก้ไขในขั้นตอนถัดไป

### 3.2.3 การวิเคราะห์แผนภาพสาเหตุและผล (Cause and Effect Diagram)

เมื่อทำการศึกษาระบบการโดยครบถ้วนแล้ว จะพอทำให้ทราบว่าตัวแปรเข้าที่มีความสำคัญของกระบวนการมีอะไรบ้าง ต่อมาจึงมีความจำเป็นต้องทำการระดมสมองเพื่อทำการค้นหาสาเหตุที่เป็นไปได้ทั้งหมด โดยขั้นตอนของการระดมสมองนั้นจะให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ร่วมกันแสดงความคิดเห็น ซึ่งในความคิดเห็นนี้จะไม่จำกัดปริมาณและคุณภาพของความคิดเพื่อป้องกันการตกหล่นของสาเหตุที่อาจมีผลกระทบต่อปัญหา

ผังแสดงเหตุและผล คือ ผังที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะทางคุณภาพกับปัจจัยต่างๆ ที่มีความเกี่ยวข้อง กล่าวคือคุณลักษณะทางคุณภาพคือผลที่เกิดขึ้นจากเหตุ คือ ปัจจัยต่างๆ ที่เป็นต้นตอของคุณลักษณะอันนั้น การสร้างผังแสดงเหตุและผลที่จะเอื้อประโยชน์ต่อการแก้ปัญหาได้จริงๆ ไม่ใช่เรื่องง่ายผู้ที่สามารถสร้างผังแสดงเหตุและผลได้ถูกต้อง คือ ผู้ที่มีโอกาสจะแก้ปัญหาทางคุณภาพได้ถูกต้องเช่นเดียวกัน ข้อสังเกตเกี่ยวกับกับผังแสดงเหตุและผลจะต้องทำการแยกแยะและเลือกสรรเพื่อหาปัจจัยอันเป็นสาเหตุแห่งปัญหานั้นควรใช้การปรึกษาหารือในกลุ่มคนหลายๆ ความคิดมาร่วมกันเพราะการละเว้นหรือมองข้ามปัจจัยบางอย่างไปจะก่อผลเสียภายหลังได้ (อาจทำให้การแก้ปัญหาผิดจุดได้) เลือกคุณลักษณะของปัญหาและปัจจัยสาเหตุในรูปของขนาดหรือปริมาณที่สามารถใส่หน่วยวัดลงไปได้ เพราะในที่สุดแล้วผลสรุปจากผังก้างปลาจะต้องนำไปแก้ไขปรับปรุงตัวแปรต่างๆ ก่อนสรุปปัญหาควรใส่น้ำหนักหรือคะแนนให้กับปัจจัยสาเหตุแต่ละตัวเพื่อจะได้ใช้การจัดลำดับความสำคัญของปัญหา ซึ่งแนวทางเสนอแนะนี้จะนำไปผังแสดงเหตุและผลที่ได้ไปเชื่อมโยงกับ FMEA ดังแสดงในรูปที่ 3.9

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

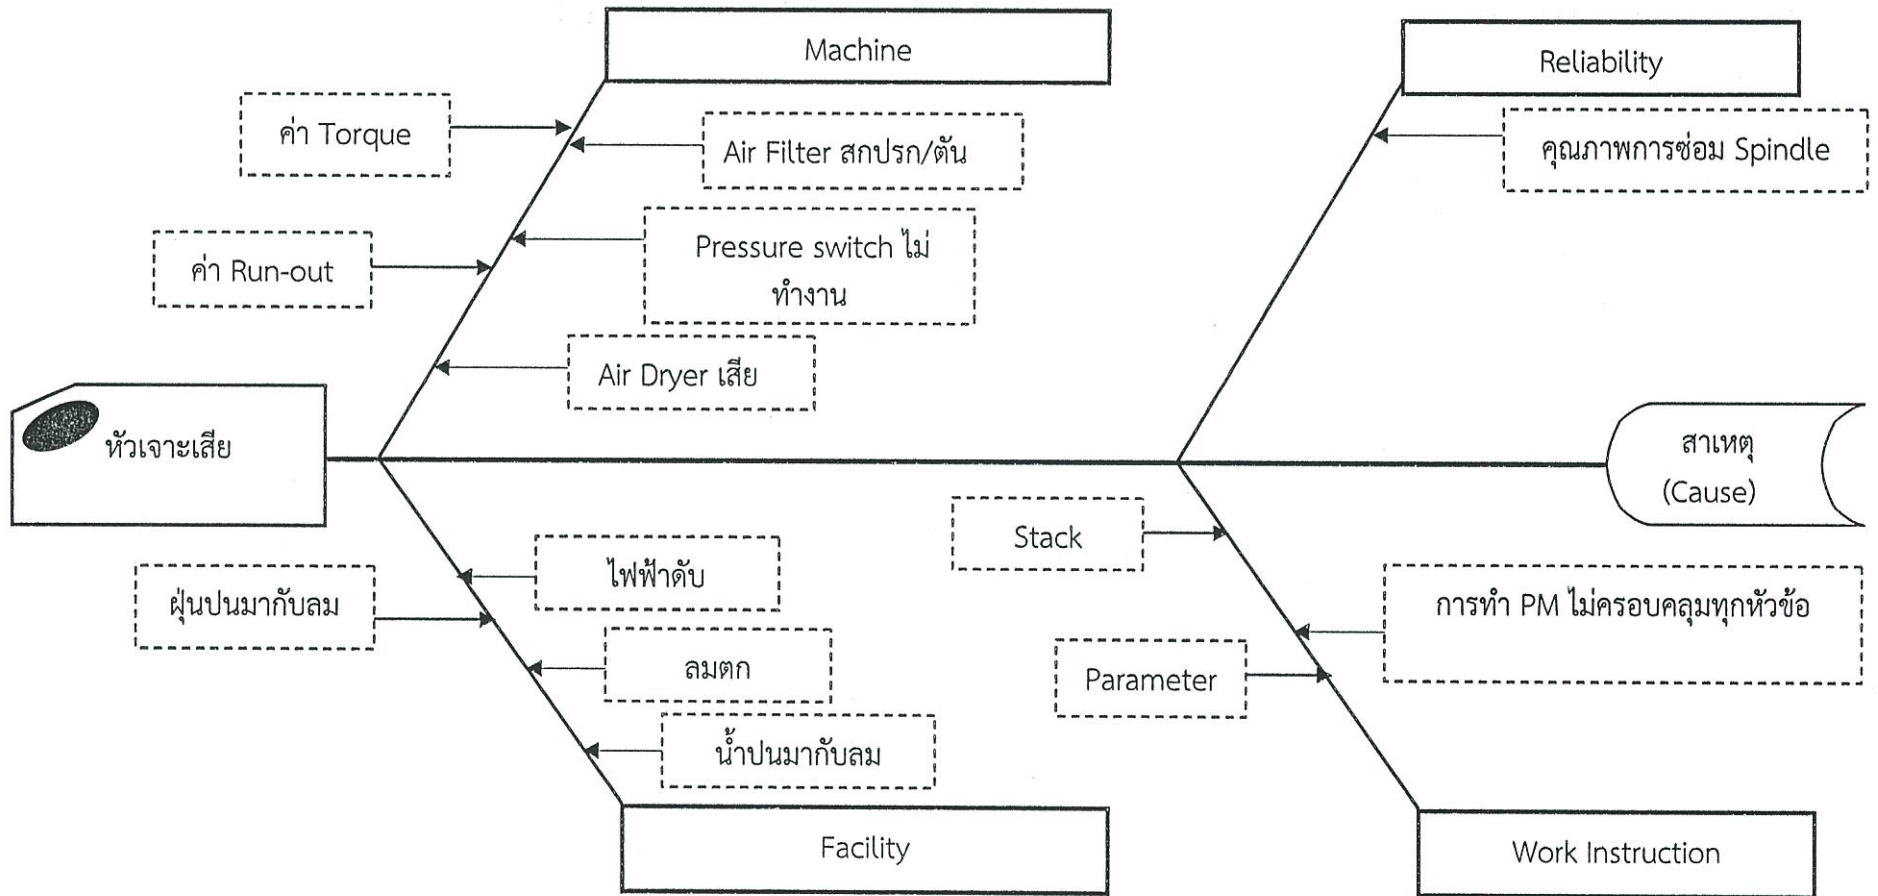

รูปที่ 3.9 แผนภูมิแก๊งปลาแสดงสาเหตุที่ก่อให้เกิดปัญหาหัวเจาะเสีย

### 3.2.4 การวิเคราะห์ผลกระทบอันเนื่องมาจากความผิดพลาดในกระบวนการ (FMEA Process)

การวิเคราะห์ผลกระทบอันเนื่องมาจากความผิดพลาดในกระบวนการนั้นจะทำการศึกษาและวิเคราะห์ถึงสาเหตุที่ทำให้เกิดหวัหะเสียโดยจะทำการคิดอย่างเป็นระบบและคำนึงถึง ปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ดังนั้นสาเหตุที่มีได้ตัดออกจากแผนภาพแสดงสาเหตุและผลจะถูกนำมาทำการวิเคราะห์ต่อในการวิเคราะห์ผลกระทบอันเนื่องมาจากความผิดพลาดจากการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน เพื่อสามารถค้นหาสาเหตุที่น่าจะมีผลกระทบต่อปัญหามากที่สุดได้

หัวข้อนี้ได้ทำการวิเคราะห์ผลกระทบอันเนื่องมาจากความผิดพลาดในกระบวนการ เพื่อวิเคราะห์หาสาเหตุที่ก่อให้เกิดปัญหาหวัหะเสีย โดยเกณฑ์การให้คะแนนนั้นได้อ้างอิงมาจาก ธนากร เกียรติบรรลือ FMEA การวิเคราะห์ความล้มเหลวในการผลิต ซึ่งคนที่ให้คะแนนในการประเมิน FMEA นั้น คือ คุณวิเศษฐิติลาอย ซึ่งทำงานที่แผนกซ่อมบำรุง ในตำแหน่งผู้จัดการ และมีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับเครื่องเจาะ (Drilling Machines) เนื่องจากมีประสบการณ์ในการทำงานยาวนานกว่า 15 ปี สำหรับการให้คะแนนนั้น ผู้ศึกษาได้ทำการยกตัวอย่างการให้คะแนนบางหัวข้อ เพื่อให้สามารถทำความเข้าใจได้มากยิ่งขึ้น ดังนี้ เช่น ไส้กรองอากาศ (Air Filter) สกปรก/อุดตัน จะมีผลทำให้ลมเข้าไปเลี้ยงหวัหะต่ำกว่าค่าที่กำหนด ทำให้ชิ้นส่วนหวัหะเสียดสีกัน ซึ่งจะส่งผลทำให้หวัหะเสีย ซึ่งมีความรุนแรงสูงมาก (SEV) ผู้ให้คะแนน ให้คะแนนเต็ม 10 เนื่องจากถ้าไส้กรองอากาศตันจะส่งผลให้เครื่องจักรเสียหาย ต้องเสียงงบประมาณในการซ่อมบำรุง ตรงกับเกณฑ์ในตารางที่ 2.2 สำหรับความถี่ในการเกิด (OCC) นั้นเกิดขึ้นบ่อยมากเนื่องจากช่างเทคนิคไม่มีการทำความสะอาดไส้กรองอากาศ จากการเก็บข้อมูลทำการสำรวจเครื่องจักรหลังจากช่างเทคนิคบำรุงรักษาเครื่องจักรเสร็จแล้วนั้นพบว่ามีจำนวน 320 ชิ้น จากทั้งหมด 650 ชิ้น ที่ไม่ได้ทำความสะอาด คิดเป็น 1 ใน 3 (เครื่องจักร 1 เครื่องมีไส้กรองอากาศ 2 ชิ้น เครื่องจักรทั้งหมดมี 65 เครื่อง มีไส้กรองอากาศทั้งหมด 130 ชิ้น) และจากการเก็บข้อมูลการทำความสะอาดไส้กรองอากาศ เป็นเวลา 5 เดือน รวม 650 ชิ้น) ซึ่งผู้ประเมินได้ให้คะแนนไว้ 9 คะแนน ซึ่งอยู่ในระดับที่สูงมาก ซึ่งตรงกับเกณฑ์ในตารางที่ 2.3 และการให้คะแนนในโอกาสในการตรวจจับ (DET) นั้นผู้ประเมินให้คะแนน 9 คะแนน ตรงกับเกณฑ์ในตารางที่ 2.4 เนื่องจากไส้กรองอากาศตันนั้นเครื่องจักรจะมีโอกาสในการตรวจจับได้เล็กน้อย เนื่องจากอุปกรณ์ตรวจจับแรงดันลมมีการทำงานที่ไม่แน่นอนเนื่องจากไม่มีการตรวจเช็คและปรับแต่งการทำงาน จากการประเมินนั้นจะได้ค่า  $RPN = 10 \times 9 \times 9$  รวม 810 คะแนน ดังแสดงในตารางที่ 3.6

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ตารางที่ 3.6 การวิเคราะห์ผลกระทบอันเนื่องมาจากความผิดพลาดในกระบวนการ

Failure Mode & Effect Analysis Process : FMEA Process								
Process Responsibility : การวิเคราะห์หาสาเหตุที่ก่อให้เกิดปัญหาหิวเจาะเสีย								
ปัจจัยนำเข้าหลักของกระบวนการ	ลักษณะความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นได้	ผลกระทบจากความผิดพลาด	S E V	สาเหตุที่ทำให้เกิดความผิดพลาด	O C C	การควบคุมในปัจจุบัน	D E T	RPN
ไส้กรองอากาศ (Air Filter) สกปรก/อุดตัน	ทำให้แรงดันลมเข้าเครื่องจักรต่ำกว่าค่าที่กำหนด ตามที่ระบุไว้ในคู่มือ	หิวเจาะเสีย เนื่องจากแรงดันลมต่ำ ทำให้ชิ้นส่วนของหิวเจาะเสียดสีกัน และทำให้อุปกรณ์ระบบ Pneumatic ทำงานผิดปกติ	10	ไม่มีการทำความสะอาด Air Filter ขณะทำ PM และมีฝุ่นปนมากับระบบลมอัดของโรงงาน	9	ไม่มีการควบคุมเนื่องจากไม่มีการระบุไว้ใน WI ของการทำ PM	9	810
อุปกรณ์ตรวจวัดแรงดันลม (Pressure switch) ไม่ทำงาน	เครื่องจักรไม่หยุดทำงานเมื่อแรงดันลมเข้าเครื่องจักรต่ำกว่าค่าที่กำหนด ตามที่ระบุไว้ในคู่มือ	หิวเจาะเสีย เนื่องจากแรงดันลมต่ำ ทำให้ชิ้นส่วนของหิวเจาะเสียดสีกัน และทำให้อุปกรณ์ระบบ Pneumatic ทำงานผิดปกติ	10	ไม่มีการตรวจเช็คการทำงานอุปกรณ์ตรวจวัดแรงดันลม (Pressure switch) ขณะ ทำ PM	7	ไม่มีการควบคุมเนื่องจากไม่มีการระบุไว้ใน WI ของการทำ PM	10	700
อุปกรณ์ทำลมแห้ง (Air Dryer) เสีย	มีน้ำปนเข้ามาในระบบลมอัด เข้ามาในเครื่องจักรและชิ้นส่วนภายในของหิวเจาะ	หิวเจาะเสีย เนื่องจากมีน้ำเข้าไปในภายในของหิวเจาะทำให้ชิ้นส่วนของหิวเจาะเสียดสีกัน และทำให้อุปกรณ์ระบบ Pneumatic ทำงานผิดปกติ	5	ไม่มีการตรวจเช็คการทำงานของอุปกรณ์ทำลมแห้ง (Air Dryer) ขณะ ทำ PM	3	ไม่มีการควบคุมเนื่องจากไม่มีการระบุไว้ใน WI ของการทำ PM	7	105

ตารางที่ 3.6 การวิเคราะห์ผลกระทบอันเนื่องมาจากความผิดพลาดในกระบวนการ (ต่อ)

Failure Mode & Effect Analysis Process : FMEA Process								
Process Responsibility : การวิเคราะห์หาสาเหตุที่ก่อให้เกิดปัญหาหัวเจาะเสีย								
ปัจจัยนำเข้าหลักของกระบวนการ	ลักษณะความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นได้	ผลกระทบจากความผิดพลาด	SEV	สาเหตุที่ทำให้เกิดความผิดพลาด	OC	การควบคุมในปัจจุบัน	DET	RPN
ฝุ่นปะปนมากับระบบลมอัดของโรงงาน	ทำให้ไส้กรองอากาศ (Air Filter) สกปรก/ตัน และฝุ่นเข้าเข้าไปอุดตันรูลมที่อยู่ภายในของหัวเจาะ	ทำให้หัวเจาะเสีย เนื่องจากฝุ่นเข้าไปทำให้ไส้กรองอากาศ (Air Filter) สกปรก/ตัน และไปอุดตันรูลมของที่อยู่ภายในของหัวเจาะ ทำให้ชิ้นส่วนของหัวเจาะเสียดสีกัน และทำให้อุปกรณ์ระบบ Pneumatic ทำงานผิดปกติ	10	สารอุดความชื้นของระบบลมอัดของโรงงานรั่วเข้ามาในระบบลมที่ส่งเข้ามายังสายการผลิต	9	ไม่มีการควบคุม เนื่องจากส่วนสนับสนุนการผลิตไม่มีการตรวจเช็ค	9	810
ไฟฟ้าดับ	ทำให้แรงดันลมตกลงอย่างกะทันหันขณะเครื่องจักรทำงาน	ทำให้หัวเจาะเสีย เนื่องจากไม่มีแรงดันลมไปหล่อเลี้ยงชิ้นส่วนภายในของหัวเจาะ	7	เหตุสุดวิสัย หรือ เหตุผิดปกติของระบบไฟฟ้ากำลังสูง ที่การไฟฟ้าจ่ายมาให้กับระบบโรงงาน	1	ไม่มีการควบคุม	10	70
ลมตก	ทำให้แรงดันลมตกลงอย่างกะทันหันขณะเครื่องจักรทำงาน	ทำให้หัวเจาะเสีย เนื่องจากไม่มีแรงดันลมไปหล่อเลี้ยงชิ้นส่วนภายในของหัวเจาะ	7	ไฟฟ้าดับ/Air Compressor เสีย	3	ไม่มีการควบคุม	4	84


ตารางที่ 3.6 การวิเคราะห์ผลกระทบอันเนื่องมาจากความผิดพลาดในกระบวนการ (ต่อ)

Failure Mode & Effect Analysis Process : FMEA Process								
Process Responsibility : การวิเคราะห์หาสาเหตุที่ก่อให้เกิดปัญหาหั่วเจาะเสีย								
ปัจจัยนำเข้าหลักของกระบวนการ	ลักษณะความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นได้	ผลกระทบจากความผิดพลาด	SEV	สาเหตุที่ทำให้เกิดความผิดพลาด	OC	การควบคุมในปัจจุบัน	DET	RPN
น้ำปนมากับระบบลมอัดของโรงงาน	มีน้ำปนเข้ามาในระบบลมอัด เข้ามาในเครื่องจักรและชิ้นส่วนภายในของหัวเจาะ	ทำให้หั่วเจาะเสีย เนื่องจากมีน้ำเข้าไปในภายในของหัวเจาะทำให้ชิ้นส่วนของหัวเจาะเสียดสีกัน และทำให้อุปกรณ์ระบบ Pneumatic ทำงานผิดปกติ	10	อุปกรณ์ทำลมแห้ง (Air Dryer) ของระบบลมอัดของโรงงานเสีย	3	ไม่มีการควบคุม เนื่องจากส่วนสนับสนุนการผลิตไม่มีการตรวจเช็คการทำงานของอุปกรณ์ทำลมแห้ง (Air Dryer)	5	150
ทำ PM ไม่ครบทุกหัวข้อตามเอกสาร PM Check list	ทำให้ชิ้นส่วนบางอย่างทำงานผิดปกติ เนื่องจากไม่มีการตรวจเช็ค	ทำให้เครื่องจักรมีสัญญาณเตือน (Alarm) บ่อย	8	ไม่มีการตรวจสอบการทำงานของช่างเทคนิคหลังจากทำ PM เครื่องจักร	8	มีเอกสารควบคุมการทำ PM ตามหัวข้อในเอกสาร PM Checklist แต่ขาดการตรวจสอบ	8	512
การวางซ้อนชิ้นงาน (Stack) ในการเจาะ	เครื่องจักรเจาะงานดอกหัก หรือเจาะไม่ทะลุ	ทำให้เครื่องจักรมีสัญญาณเตือน (Alarm) บ่อย และทำให้ชิ้นส่วนของเครื่องจักรเสียหาย	6	ไม่มีการตรวจสอบข้อกำหนดการชิ้นงานของพนักงานฝ่ายผลิตและพนักงานใหม่ที่ขาดการฝึกอบรม	5	มีการควบคุมการทำงานตามข้อกำหนดใน WI และเอกสารควบคุม MI แต่ขาดการตรวจสอบ	4	120

ตารางที่ 3.6 การวิเคราะห์ผลกระทบอันเนื่องมาจากความผิดพลาดในกระบวนการ (ต่อ)

Failure Mode & Effect Analysis Process : FMEA Process								
Process Responsibility : การวิเคราะห์หาสาเหตุที่ก่อให้เกิดปัญหาหิวเจาะเสีย								
ปัจจัยนำเข้าหลักของกระบวนการ	ลักษณะความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นได้	ผลกระทบจากความผิดพลาด	SEV	สาเหตุที่ทำให้เกิดความผิดพลาด	OC	การควบคุมในปัจจุบัน	DET	RPN
ค่า Torque (แรงบีบจับดอกสว่านขณะเจาะงาน)	เครื่องจักรเจาะงานดอกหัก หรือเจาะไม่ทะลุ	ทำให้เครื่องจักรมีสัญญาณเตือน (Alarm) บ่อย และทำให้ชิ้นส่วนของเครื่องจักรเสียหาย	6	มีการตั้งค่า Torque ไม่ได้ตามข้อกำหนด	8	มีการควบคุมโดยการปฏิบัติตามข้อกำหนด WI แต่ขาดการตรวจสอบ	10	480
ค่า Run-out (ค่าการแกว่งของดอกสว่านขณะเจาะงาน)	เครื่องจักรเจาะงานดอกหัก หรือเจาะงานตำแหน่ง	ทำให้เครื่องจักรมีสัญญาณเตือน (Alarm) บ่อย และทำให้ชิ้นส่วนของเครื่องจักรเสียหาย	7	มีการทำความสะอาด Spindle collet ไม่ได้ตามข้อกำหนด	7	มีการควบคุมโดยการปฏิบัติตามข้อกำหนด WI แต่ขาดการตรวจสอบ	5	245
คุณภาพการซ่อมหัวเจาะ	หัวเจาะใช้งานได้ต่ำกว่าระยะเวลาที่กำหนด	มีการเปลี่ยนหัวเจาะบ่อยขึ้นทำให้เสียค่าใช้จ่ายสูง	10	มีเลือกใช้ของเก่าที่นำมาทำความสะอาดใหม่ ซึ่งอาจจะส่งผลให้ชิ้นส่วนอย่างอื่นเสียเร็วกว่าปกติ	3	มีการควบคุมโดยการปฏิบัติตามข้อกำหนด WI แต่ขาดการตรวจสอบ	2	60
Parameter	ทำให้เครื่องจักรทำงานเกินความสามารถ	ทำให้เครื่องจักรมีสัญญาณเตือน (Alarm) บ่อย และทำให้ชิ้นส่วนของเครื่องจักรเสียหาย	6	เกิดจากพนักงานฝ่ายผลิตใส่ค่า Parameter ผิด	5	มีการควบคุมการทำงานตามข้อกำหนดใน WI และเอกสารควบคุม MI แต่ขาดการตรวจสอบ	1	30

จากค่าตัวเลขระดับความเสี่ยง (RPN) ซึ่งมาจากการวิเคราะห์ผลกระทบอันเนื่องมาจากความผิดพลาดในกระบวนการข้างต้นสามารถนำมาสร้างแผนภาพพาเรโต เพื่อทำการคัดเลือกสาเหตุที่สำคัญ และพิจารณาว่าสาเหตุใดบ้างที่เป็นสาเหตุที่ควรนำมาทำการแก้ไขปัญหา โดยหลักของการพิจารณาคัดเลือกสาเหตุที่สำคัญนั้นจะใช้หลักการพาเรโต คือ ข้อมูลที่มีความสำคัญจะมีเพียงจำนวนเล็กน้อย และข้อมูลที่มีความสำคัญเล็กน้อยมีจำนวนมาก ดังแสดงในรูปที่ 3.10

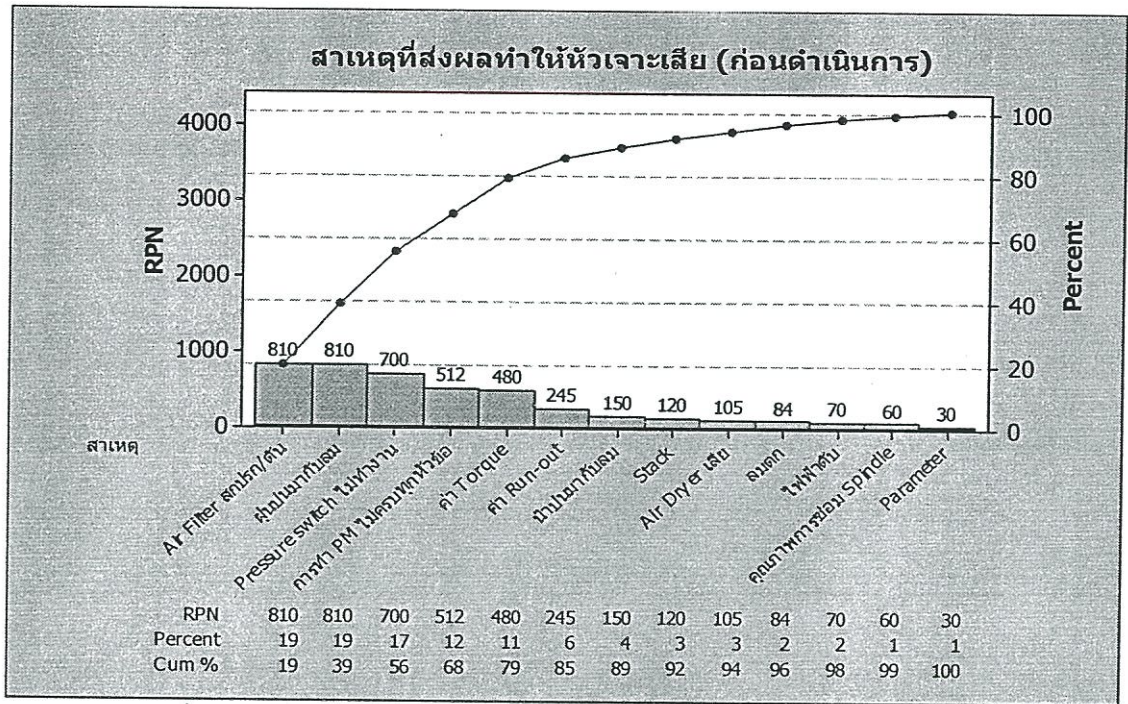

รูปที่ 3.10 แผนภาพพาเรโตแสดงสาเหตุที่ก่อให้เกิดปัญหาหัวเจาะเสียก่อนดำเนินการปรับปรุงแก้ไข

จากรูปที่ 3.10 แสดงให้เห็นว่าสาเหตุที่ก่อให้เกิดปัญหาหัวเจาะเสียนั้น มีดังต่อไปนี้ คือ Air Filter สกปรก/อุดตัน 19 เปอร์เซ็นต์ พัดลมบกพร่อง 19 เปอร์เซ็นต์ Pressure switch ไม่ทำงาน 17 เปอร์เซ็นต์ การทำ PM ไม่ครบทุกหัวข้อ 12 เปอร์เซ็นต์ และ ค่า Torque 11 เปอร์เซ็นต์ สาเหตุที่ได้รับการคัดเลือกนี้เป็นสาเหตุส่วนใหญ่ที่ก่อให้เกิดปัญหาหัวเจาะเสีย รวมกัน 79 เปอร์เซ็นต์ของสาเหตุของปัญหาทั้งหมด สาเหตุทั้ง 5 หัวข้อที่ได้รับการคัดเลือกนั้นสามารถนำไปวางแผนเพื่อดำเนินการลดค่าความเสี่ยงที่เกิดขึ้นในกระบวนการ เนื่องจากส่งผลกระทบต่อเครื่องจักรโดยตรง ต้องดำเนินการแก้ไขอย่างเป็นระบบ อีกทั้งสาเหตุเหล่านี้ยังเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้หัวเจาะเสีย และสาเหตุที่ก่อให้เกิดปัญหาหัวเจาะเสียทั้งหมดนี้ยังไม่มีการแก้ไขอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อที่จะป้องกันให้เกิดปัญหาน้อยที่สุด ซึ่งจะทำการศึกษาในขั้นตอนถัดไป

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

### 3.3 กำหนดแนวทางการปรับปรุงแก้ไข

จากการวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้น พบว่าปัญหาที่ทำให้เกิดหัวเจาะเสียนั้น เกิดจากการขาดการบำรุงรักษาเครื่องจักรอย่างถูกต้องตามจุดที่ต้องตรวจเช็ค ซึ่งก็ยังมีบางจุดที่ยังไม่มีการระบุให้มีการตรวจเช็คขณะดำเนินกิจกรรมการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance) เครื่องจักร ซึ่งเป็นที่มาของการทำให้เครื่องจักรขาดการบำรุงรักษาเชิงป้องกันอย่างถูกต้อง และจะทำให้เครื่องจักรมีปัญหาตามมาหลายอย่าง เช่น เครื่องจักรมีสัญญาณเตือนบ่อย จากสาเหตุแรงดันลมไม่พอ และหัวเจาะเสีย เป็นต้น ถ้าหัวเจาะเสียจากสาเหตุแรงดันลมไม่พอจะทำให้สิ้นเปลืองงบประมาณในการซ่อมบำรุงอย่างไม่จำเป็น ทั้งๆที่สามารถป้องกันได้ ดังนั้นผู้วิจัยจึงได้เสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาแก่บริษัทกรณีศึกษาซึ่งได้นำหลัก 4M มาใช้แก้ปัญหาโดยแบ่งเป็นแนวทางการแก้ไขด้านบุคลากร, ด้านเครื่องจักร, ด้านวัตถุดิบและวิธีการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ได้แสดงสาเหตุของปัญหาและแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขโดยแนวทางดำเนินการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน ดังต่อไปนี้

#### 1) บุคลากร (MAN)

สาเหตุ

- 1.1) ขาดความรู้ความชำนาญในการซ่อมบำรุงเครื่องเจาะแบบอัตโนมัติ
- 1.2) ขาดความรู้พื้นฐานในการบำรุงรักษาเชิงป้องกันเครื่องเจาะแบบอัตโนมัติ
- 1.3) ไม่ให้ความสำคัญกับปัญหาการเกิดหัวเจาะเสีย

แนวทางการแก้ไข

- 1.1) จัดให้มีการสอนงานแก่ช่างเทคนิคให้มีความรู้ในการซ่อมบำรุงเครื่องเจาะแบบอัตโนมัติที่ถูกต้อง
- 1.2) จัดให้มีการสอนงานแก่ช่างเทคนิค ให้มีความรู้ในการดำเนินกิจกรรมบำรุงรักษาเชิงป้องกันเครื่องเจาะแบบอัตโนมัติที่ถูกต้อง

#### 2) เครื่องจักร (MACHINE)

สาเหตุ

- 2.1) ขาดการบำรุงรักษาเชิงป้องกันที่ถูกต้อง
- 2.2) รออะไหล่/อุปกรณ์ของเครื่องจักร

แนวทางการแก้ไข

- 2.1) จัดทำมาตรฐานการบำรุงรักษาเชิงป้องกันเครื่องเจาะแบบอัตโนมัติ
- 2.2) จัดทำเอกสารมาตรฐานในการตรวจสอบเครื่องเจาะแบบอัตโนมัติ

#### 3) วัตถุดิบ (MATERIAL)

สาเหตุ

- 3.1) คุณภาพการซ่อมหัวเจาะ

แนวทางการแก้ไข

- 3.1) ทดสอบหัวเจาะหลังการซ่อมให้ผ่านตามมาตรฐานของผู้ผลิต

#### 4) วิธีการปฏิบัติงาน (METHOD)

สาเหตุ

- 4.1) วิธีการปฏิบัติงานไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วนตามหัวข้อ PM Check List
- 4.2) ไม่ทำกิจกรรมบำรุงรักษาตามแผนงานที่วางไว้

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

## แนวทางการแก้ไข

- 4.1) จัดฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติงาน
- 4.2) จัดให้มีคนตรวจสอบการบำรุงรักษาเครื่องจักร

### 3.3.1 การวางแผนการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน

การวางแผนการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน จัดทำขึ้นเพื่อให้การผลิตสามารถดำเนินไปได้ด้วยดี โดยการติดตามสภาพและชิ้นส่วนของเครื่องจักรอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งจะเกี่ยวข้องกับชิ้นส่วนที่ใช้ในการบำรุงรักษา การกำหนดระดับของกิจกรรมการบำรุงรักษา ซึ่งจะขึ้นอยู่กับการวางแผน การวางมาตรฐานในการบำรุงรักษาและการเพิ่มประสิทธิภาพการบำรุงรักษา ซึ่งจะประกอบด้วยหัวข้อต่าง ๆ ดังนี้

3.3.1.1 การตรวจเช็ค (Checking: X) คือ การตรวจเช็คชิ้นส่วนซึ่งจะทำไปพร้อมกับการทำความสะอาด การตรวจสอบหน้าที่การทำงานของแต่ละระบบ

3.3.1.2 การปรับแต่ง (Adjustment: A) คือ การปรับสภาพชิ้นส่วนซึ่งจะทำไปพร้อมกับการทำความสะอาด การตรวจสอบหน้าที่การทำงานของแต่ละระบบ

3.3.1.3 การทำความสะอาด (Cleaning: C) คือ การทำความสะอาดเครื่องจักรในแต่ละเครื่องจักรโดยพนักงานซ่อมบำรุงและพนักงานฝ่ายผลิต

3.3.1.4 การหล่อลื่น (Lubricate: L) คือ การหล่อลื่นเครื่องจักรในแต่ละเครื่องจักรโดยพนักงานซ่อมบำรุง

3.3.1.5 การเปลี่ยน (Replace: R) คือ การเปลี่ยนชิ้นส่วนเครื่องจักรในแต่ละเครื่องจักรตามอายุการใช้งานโดยพนักงานซ่อมบำรุง

สำหรับการวางแผนการบำรุงรักษาเชิงป้องกันของเครื่องเจาะแบบอัตโนมัติ จากการบำรุงรักษาแบบเดิมที่เคยวางแผนไว้คือ จะต้องมีการบำรุงรักษาทุกสัปดาห์ ขึ้นอยู่กับว่าตามแผนแล้ว สัปดาห์นั้นจะมีรอบการบำรุงรักษาแบบไหน ซึ่งรอบการบำรุงรักษาที่มีการนำมาปฏิบัติงานนั้นจะอ้างอิงมาจากคู่มือการใช้งานเครื่องจักร ดังแสดงในตารางที่ 3.7

ตารางที่ 3.7 รอบการบำรุงรักษาเครื่องจักร

ลำดับ	รอบการบำรุงรักษา	ความหมาย
1	Weekly	การบำรุงรักษา รอบ 1 สัปดาห์
2	Bi-weekly	การบำรุงรักษา รอบ 2 สัปดาห์
3	Monthly	การบำรุงรักษา รอบ 1 เดือน
4	Quarterly	การบำรุงรักษา รอบ 3 เดือน
5	Semi-annual	การบำรุงรักษา รอบ 6 เดือน
6	Annually	การบำรุงรักษา รอบ 1 ปี

จากแผนการบำรุงรักษาทุก 1 สัปดาห์นั้นจากการเก็บข้อมูลในสายการผลิต พบว่ารอบการบำรุงรักษาทุก 1 สัปดาห์นั้นนานเกินไป เพราะว่าจากข้อมูลที่ได้มาระบุว่าเมื่อเครื่องจักรผ่านการบำรุงรักษานั้นไม่สามารถใช้งานได้ถึง 7 วัน ตามแผนการบำรุงรักษา แต่จะมีสัญญาณเตือนจากเอกสารนี้เป็นเอกสารที่ส่งวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น เมื่อนุญาตให้เขาไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

เครื่องจักรบ้อย เช่น การเจาะดอกหัก การเจาะไม่ทะลุ การเจาะผิดตำแหน่ง เป็นต้น ซึ่งจากการเก็บข้อมูลในสายการผลิต ดังแสดงในตารางที่ 3.8

ตารางที่ 3.8 เวลาเครื่องจักรทำงานก่อนที่จะเสีย

เวลาเครื่องจักรทำงานก่อนที่จะเสีย (ชั่วโมง)						
72	36	96	58	98	67	63
96	152	120	104	88	60	55
72	120	105	96	34	32	58
46	110	100	128	88	61	110
48	114	24	78	42	93	80
90	108	40	56	83	124	104
96	136	54	62	26	125	108
80	90	42	96	79	68	55
65	43	58	68	71	49	88
45	68					

ข้อมูลจากตารางที่ 3.8 นั้นได้มาจากการเก็บข้อมูลจากเครื่องจักรทั้งหมด 65 เครื่องซึ่งจะจับเวลาของแต่ละเครื่องว่าสามารถทำงานไปได้เป็นระยะเวลาานเท่าไรถึงจะเสียครั้งแรก และจากข้อมูลเวลาเฉลี่ย 78 ชั่วโมง ก็จะเริ่มเสียครั้งแรก ซึ่งหมายความว่าเครื่องจักรไม่สามารถทำงานอย่างต่อเนื่องได้ครบตามรอบการบำรุงรักษาทุก 1 สัปดาห์ ดังนั้นรอบการบำรุงรักษาที่ได้กำหนดไว้นั้นนานเกินไปสำหรับการทำงานจริงในสายการผลิต ซึ่งจากข้อมูลพบว่าเครื่องจักรสามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่องประมาณ 3 วัน แล้วจะเริ่มเสีย ดังนั้นการกำหนดรอบการบำรุงรักษาจะต้องปรับเปลี่ยนใหม่ซึ่งจะสามารถป้องกันไม่ให้เครื่องจักรเสียก่อนรอบการบำรุงรักษา ผู้ทำวิจัยจึงได้ปรับเปลี่ยนรอบการบำรุงรักษาใหม่เป็น 72 ชั่วโมง (3 วัน) และนำไปประยุกต์ใช้งานในสายการผลิต ซึ่งจะต้องทำการบำรุงรักษาเครื่องจักรสัปดาห์ละ 2 ครั้ง เพื่อให้เครื่องจักรได้รับการบำรุงรักษาที่ดี และเพื่อลดค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุง

### 3.3.2 การดำเนินงานบำรุงรักษาเชิงป้องกัน

ในขั้นตอนแรกได้แก่การเตรียมความพร้อม เพื่อที่จะนำระบบงานการบำรุงรักษาเชิงป้องกันมาใช้ในบริษัทกรณีศึกษาโดยมีขั้นตอนการดำเนินงานดังนี้

1. การกำหนดหน้าที่ระหว่างพนักงานฝ่ายผลิตกับช่างซ่อมบำรุงอย่างชัดเจน เช่น การทำความสะอาดโดยรอบเครื่องจักรเป็นหน้าที่ของพนักงานฝ่ายผลิต การซ่อมบำรุงเครื่องจักรเป็นหน้าที่ของช่างซ่อมบำรุง

2. การจัดเตรียมเอกสารเพื่อรองรับระบบการบำรุงรักษาเชิงป้องกันเพื่อแก้ไขปัญหาหวัหะเสีย

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

3. การฝึกอบรมช่างเทคนิคในการดำเนินการเรื่องเอกสารที่ใช้ในกิจกรรมบำรุงรักษาเชิงป้องกัน รวมถึงการบันทึกข้อมูลในเอกสาร และให้ความรู้ความเข้าใจและประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้ระบบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน เมื่อทำการวิเคราะห์ปัญหาและสาเหตุ และจัดลำดับความสำคัญของปัญหา

การวางแผนบำรุงรักษาเครื่องเจาะแบบอัตโนมัติเป็นการวางแผนเพื่อกำหนดวิธีการบำรุงรักษาเชิงป้องกันเพื่อลดปัญหาหัวเจาะเสีย และให้เครื่องจักรมีความพร้อมในการทำงานตลอดเวลา ซึ่งมีวิธีการปฏิบัติที่ง่ายและใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ ขั้นตอนในการนำเอาระบบการบำรุงรักษาเชิงป้องกันไปใช้งาน จำเป็นต้องกำหนดขอบเขตผู้รับผิดชอบและผู้ควบคุมเพื่อให้ช่างเทคนิคมีการปฏิบัติงานการบำรุงรักษาเชิงป้องกันอย่างต่อเนื่อง และมีการรายงานผลให้ผู้บังคับบัญชาได้ทราบถึง การปฏิบัติงานและปัญหาที่เกิดขึ้นโดยดำเนินการวางแผนขั้นตอนดังนี้

#### 1) การแก้ไขหัวข้อในการตรวจเช็คเครื่องจักร

จะเป็นการแก้ไขรายละเอียดหัวข้อในการตรวจเช็คเครื่องจักรเมื่อมีการดำเนินการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน เพื่อให้สามารถตรวจเช็ครายละเอียดต่างๆเพิ่มเติมเพื่อแก้ไขปัญหา หัวเจาะเสีย ซึ่งเอกสารการตรวจเช็คของเก่านั้นยังมีรายละเอียดไม่ครบถ้วน

ในการแก้ไขหัวข้อในการตรวจเช็คเครื่องจักรนั้น ได้จัดทำขึ้นจากคู่มือการซ่อมบำรุงเครื่องจักร และการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการปฏิบัติงานจริง ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

##### 1.1) กำหนดจุดตรวจสอบเพิ่มเติม

##### 1.2) กำหนดให้เครื่องจักร อุปกรณ์ทุกชิ้นส่วนได้รับการดูแลรักษาอย่างถูกต้อง

ทั้งนี้การแก้ไขหัวข้อการตรวจเช็คเครื่องจักร จะทำให้เอกสารในการปฏิบัติงานสมบูรณ์ครบถ้วนและครอบคลุมทั้งหมดตามปฏิทินการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน ซึ่งจะเป็นการผลักดันให้เกิดการบำรุงรักษาเครื่องจักรอย่างเป็นระบบมากยิ่งขึ้น

#### 2) การกำหนดผู้รับผิดชอบและผู้ควบคุม

การกำหนดผู้รับผิดชอบเครื่องจักรจะมีความสำคัญอย่างมาก เพราะจะทำให้ Foreman ตามงานที่มอบหมายให้กับช่างเทคนิคได้ง่ายยิ่งขึ้น เพราะมีการแบ่งเครื่องจักรให้กับช่างเทคนิคแต่ละคนอย่างชัดเจน เพื่อผลักดันให้ช่างเทคนิคได้มีการทำการบำรุงรักษาเครื่องจักร 100% และ Foreman จะเป็นผู้ตรวจสอบเครื่องจักรหลังจากช่างเทคนิคได้ทำการบำรุงรักษาเครื่องจักรเรียบร้อยแล้ว ซึ่งจะทำให้การทำงานเป็นระบบมากยิ่งขึ้น

3) จัดทำรายละเอียดมาตรฐานการบำรุงรักษา และเอกสารเพื่อการควบคุม ตรวจสอบ การจัดทำมาตรฐานการบำรุงรักษาเชิงป้องกันจะประกอบด้วย

##### 3.1) มาตรฐานการตั้งอุปกรณ์ตรวจวัดแรงดันลม (Pressure switch)

##### 3.2) มาตรฐานการทำความสะอาดไส้กรองลม

##### 3.3) มาตรฐานการเปลี่ยนไส้กรองลม

##### 3.4) มาตรฐานการตรวจเช็คเครื่องทำลมแห้ง (Air Dryer)

##### 3.5) มาตรฐานการทำความสะอาดหัวเจาะ


เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

## ผลดำเนินงานวิจัย

### 4.1 วิธีดำเนินการแก้ไข

1) การปรับตั้งอุปกรณ์ตรวจวัดแรงดันลม (Pressure switch) ให้ตัดการทำงานโดยการปฏิบัติตามคู่มือ

เมื่อแรงลมดันในระบบต่ำกว่าค่าที่กำหนด อุปกรณ์ตรวจวัดแรงดันลม (Pressure switch) จะต้องตัดการทำงานของเครื่องจักร เพื่อป้องกันไม่ให้หัวเจาะเสีย เพราะเครื่องจักรต้องการแรงดันลมต่ำสุด 6.5 บาร์ ซึ่งหัวเจาะต้องใช้ลมอัด (Compressed air) ในการทำงานและแรงดันลมต้องเพียงพอ ถ้าแรงดันลมไม่เพียงพอจะมีผลทำให้ชิ้นส่วนภายในของหัวเจาะเสียดสีกัน และเสียในที่สุด เนื่องจากหัวเจาะจะหมุนด้วยความเร็วรอบสูงมาก ดังนั้นถ้าแรงดันลมต่ำกว่า 6.5 บาร์ อุปกรณ์ตรวจวัดแรงดันลม (Pressure switch) จะต้องตัดการทำงานของเครื่องจักรทันที และเครื่องจักรจะส่งสัญญาณเตือน เพื่อบ่งบอกว่าเครื่องจักรมีปัญหาที่ต้องได้รับการแก้ไข การปรับตั้งอุปกรณ์ตรวจวัดแรงดันลม (Pressure switch) ดังแสดงในรูปที่ 4.1

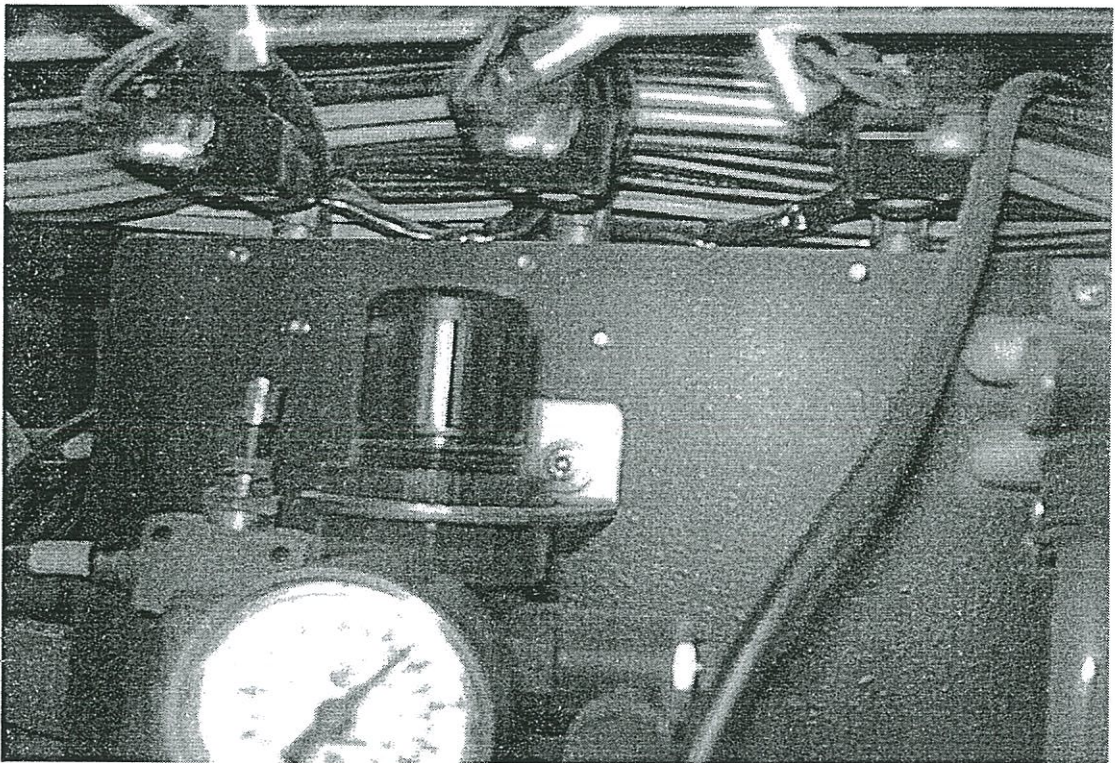


รูปที่ 4.1 อุปกรณ์ตรวจวัดแรงดันลม (Pressure switch)


เมื่อมีฝุ่นเข้ามาอุดตันที่ไส้กรองลม (Air filter) จะทำให้แรงดันลมที่เข้ามาในเครื่องจักรลดลงต่ำกว่าค่าที่กำหนดไว้ ซึ่งจะมี Pressure gauge เป็นตัวตรวจวัดแรงดันลม และเมื่อแรงดันลมต่ำกว่า

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

6.5 Bar จะทำให้อุปกรณ์ตรวจวัดแรงดันลม ตัดการทำงานทันที เพื่อป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับหัวเจาะ ดังแสดงในรูปที่ 4.2 และ 4.3

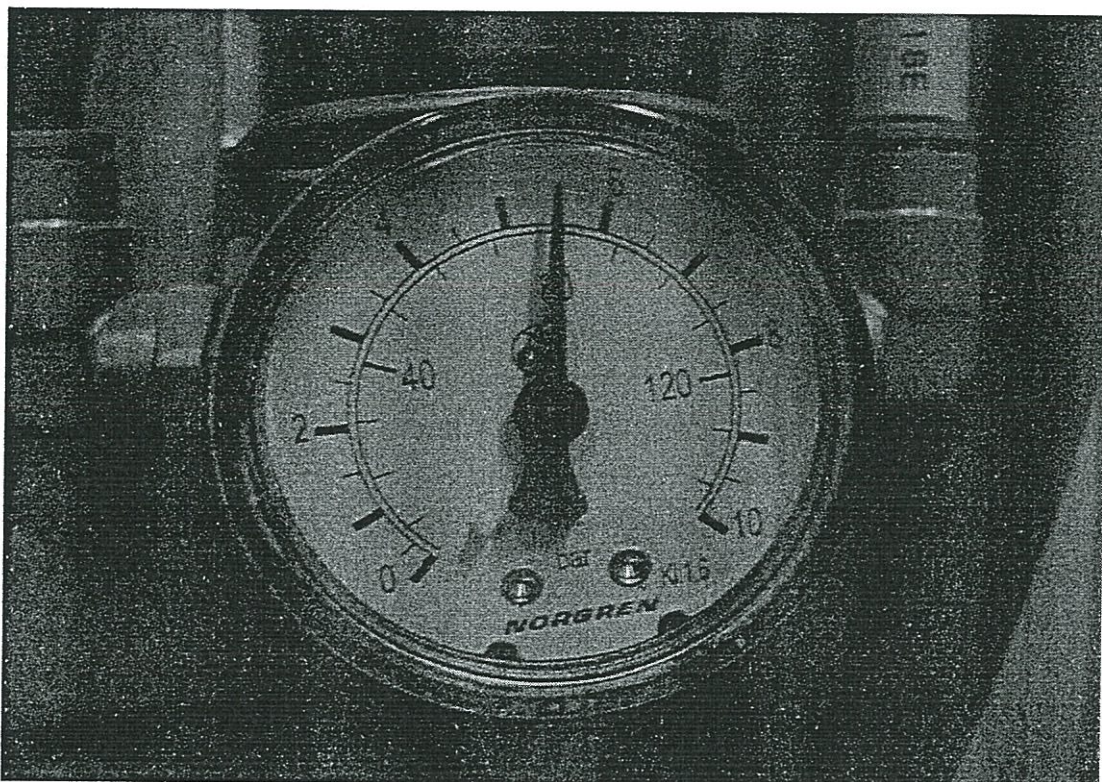

รูปที่ 4.2 Pressure gauge ก่อนทำความสะอาด Air filter

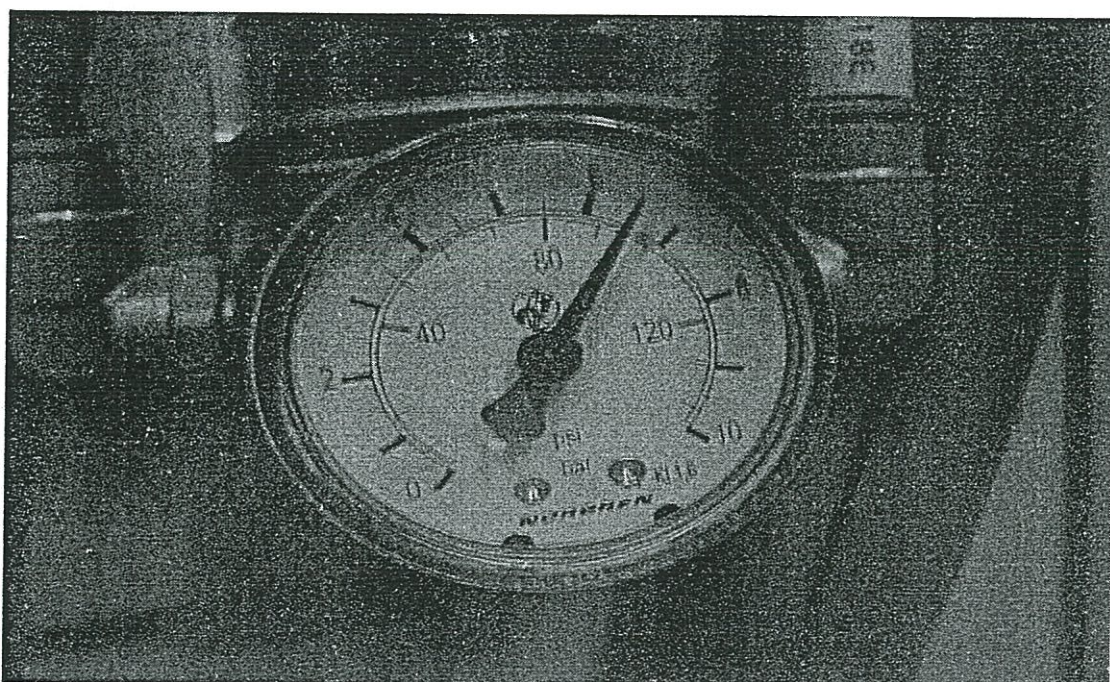

รูปที่ 4.3 Pressure gauge หลังทำความสะอาด Air filter

## 2) การทำความสะอาดไส้กรองลม (Air Filter)


เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

เนื่องจากเครื่องจักรต้องใช้ลมอัดในการทำงาน แต่ลมอัดที่เข้าเครื่องจักรต้องมีความสะอาด เนื่องจากถ้าลมที่มีความสกปรกเข้ามาในระบบการทำงานของเครื่องจักรจะทำให้อุปกรณ์ของเครื่องจักรทำงานผิดปกติหวัหะ เช่น Solenoid valve, Cylinder เป็นต้น จะผลทำให้เครื่องจักรมีสัญญาณเตือนบ่อย ทำให้ไม่สามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งในระบบ Pneumatic system ของเครื่องจักรจะมีชุดไส้กรองลม (Air Filter) สำหรับดักฝุ่นละออง, น้ำ, น้ำมัน ที่ปะปนมากับระบบลมของโรงงาน เมื่อมีสิ่งแปลกปลอมเข้ามาในระบบลมจะทำให้ไส้กรองลมตัน และมีผลทำให้แรงดันลมต่ำกว่าค่าที่กำหนด คือ 6.5 บาร์ ซึ่งเป็นสาเหตุของการทำให้เกิดหวัหะเสียหาย เนื่องจากชิ้นส่วนภายในของหวัหะเสียหายเสียสั้กัน ถ้าอุปกรณ์ตรวจวัดแรงดันลม (Pressure switch) ไม่ตัดการทำงาน และถ้าฝุ่นละอองหลุดเข้าไปอุดตันรูลมภายในของหวัหะก็เป็นสาเหตุทำให้หวัหะเสียหายที่ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันไส้กรองลมอุดตัน จะต้องมีการทำความสะอาดทุกครั้งที่มีการดำเนินกิจกรรมบำรุงรักษาเชิงป้องกัน เมื่อไม่มีการทำความสะอาดไส้กรองลมเป็นระยะเวลาานาน จะทำให้อุดตันอย่างมาก และไม่สามารถทำความสะอาดได้ ดังแสดงในรูปที่ 4.4



รูปที่ 4.4 ไส้กรองลม (Air Filter) เก่า


เมื่อมีฝุ่นเข้ามาอุดตันที่ไส้กรองลม (Air Filter) ในปริมาณมากจะทำให้แรงดันลมในเครื่องจักรต่ำกว่าค่าที่กำหนด จะทำให้อุปกรณ์ตรวจวัดแรงดันลม (Pressure switch) ตัดการทำงานเครื่องจักรเพื่อป้องกันความเสียหายที่เกิดขึ้นกับหวัหะ และเมื่อเครื่องจักรตัดการทำงานจะมีสัญญาณเตือน (Alarm) ดังแสดงในรูปที่ 4.5

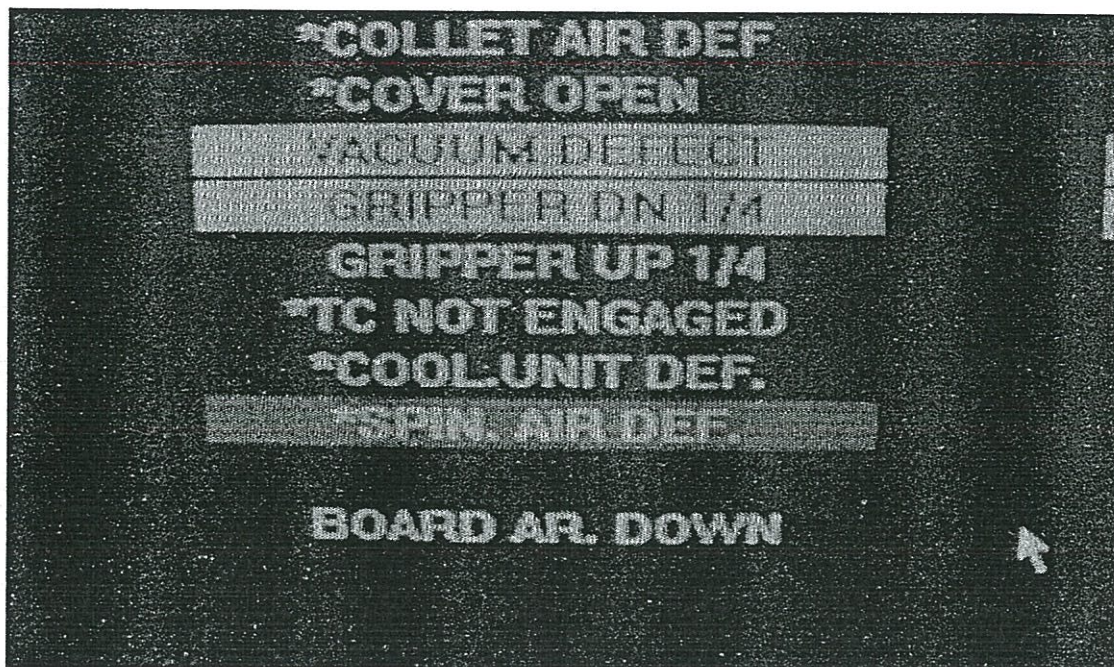

รูปที่ 4.5 สัญญาณเตือนของเครื่องจักร


### 3) การเปลี่ยนไส้กรองลม (Air filter)

จากหัวข้อที่ผ่านมาจะต้องมีการทำความสะอาดไส้กรองลม (Air filter) ทุกครั้งเพื่อป้องกันไส้กรองลมอุดตัน แต่ในคู่มือระบุว่าต้องมีการเปลี่ยนปีละ 1 ครั้ง เนื่องจากเมื่อใช้งานมาเป็นระยะเวลาเวลานานถึงแม้จะมีการทำความสะอาดอย่างต่อเนื่อง แต่ก็ไม่สามารถที่จะทำให้ไส้กรองลมสะอาดได้ 100% เนื่องจากมีการอุดตันสะสมอยู่ภายใน ซึ่งไม่อาจทำความสะอาดได้ทั้งหมด ดังนั้นเมื่อครบอายุการใช้งานก็ต้องมีการเปลี่ยนออก เนื่องจากไส้กรองลมเป็นอะไหล่สิ้นเปลือง (Consumable) ต้องเปลี่ยนตามอายุการใช้งาน ดังแสดงในรูปที่ 4.6 และ 4.7

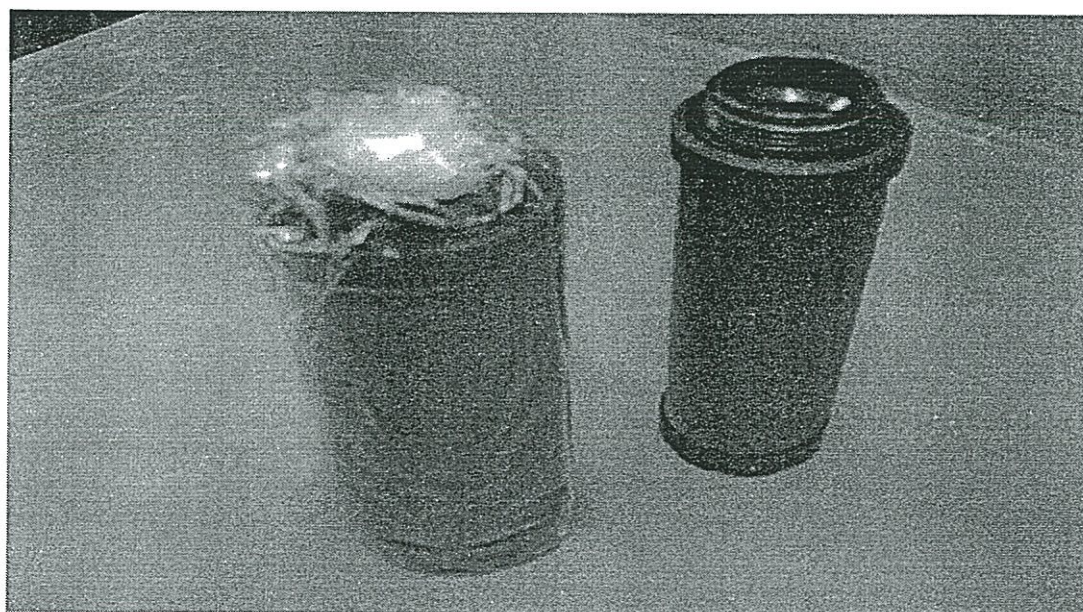

รูปที่ 4.6 ไส้กรองลม (Air Filter) ใหม่


เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

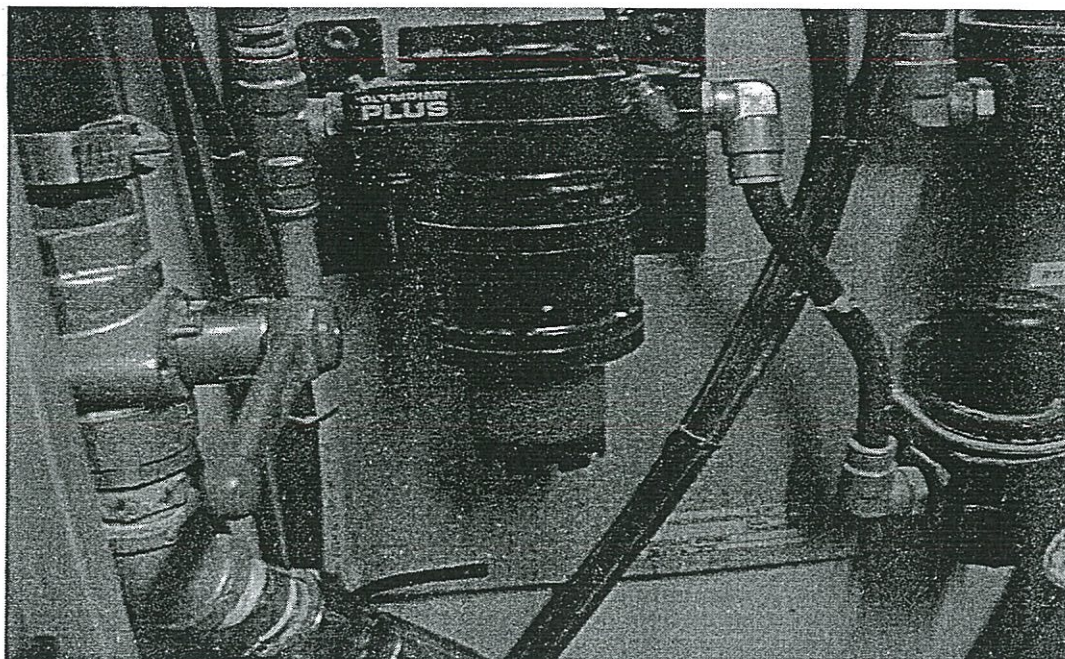

รูปที่ 4.7 การเปลี่ยนไส้กรองลม (Air Filter)

#### 4) การตรวจเช็คเครื่องทำลมแห้ง (Air Dryer)


เครื่องทำลมแห้ง (Air Dryer) จะทำหน้าที่ทำให้ลมแห้งก่อนเข้าเครื่องจักร เนื่องจากในระบบลมอัดนั้นจะมีอุปกรณ์ทำลมแห้งซึ่งเป็นอุปกรณ์ดักน้ำและความชื้นที่ปนมากับลมซึ่งจะติดตั้งอยู่หลังเครื่องทำลมอัด (Air compressor) เพื่อให้ลมที่ผลิตออกมามีความชื้นน้อยที่สุด แต่ลมอัดที่ผ่านเครื่องทำลมแห้ง (Air Dryer) แล้วจะเป็นลมที่เย็น และเมื่อลมเย็นเดินทางผ่านระบบท่อที่มีอุณหภูมิที่สูงกว่า จะทำให้เกิดการกลั่นตัวเป็นไอน้ำ ซึ่งจะทำให้มีไอน้ำหรือความชื้นปนอยู่ในระบบลมก่อนที่จะเข้าเครื่องจักร ดังนั้นทางผู้ผลิตเครื่องจักรจึงทำการติดตั้งเครื่องทำลมแห้งเพื่อให้ลมอัดนั้นแห้งก่อนที่จะนำไปใช้งานกับเครื่องจักร เพราะถ้าไม่มีเครื่องทำลมแห้งจะให้น้ำหรือความชื้นเข้าไปยังอุปกรณ์ Pneumatic และหัวเจาะ มีผลทำให้เครื่องจักรทำงานผิดพลาดและมีสัญญาณเตือนบ่อย และมีผลทำให้หัวเจาะเสีย เนื่องจากน้ำเข้าไปอุดตันรูลม ทำให้ชิ้นส่วนภายในของหัวเจาะติดกัน และไม่สามารถหมุนได้ ดังนั้นเครื่องทำลมแห้งจึงมีความสำคัญอย่างมากสำหรับเครื่องที่ใช้ลมอัดในการทำงาน ดังนั้นต้องกำหนดให้มีการตรวจเช็คทุกครั้งเมื่อมีการดำเนินการบำรุงรักษาเชิงป้องกันเพื่อให้แน่ใจว่าเครื่องทำลมแห้งยังสามารถทำงานได้ตามปกติ ถ้าเครื่องทำลมแห้งเสียต้องมีการเปลี่ยนใหม่ทันที ซึ่งรูปภาพของเครื่องทำลมแห้ง ดังแสดงในรูปที่ 4.8

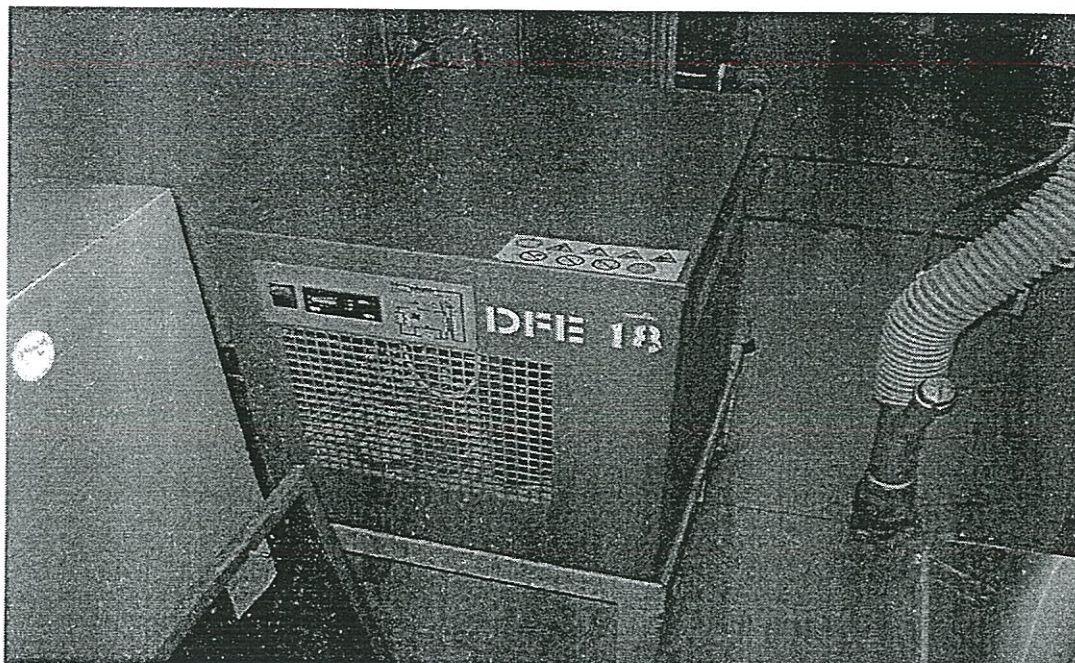

รูปที่ 4.8 เครื่องทำลมแห้ง (Air Dryer)

#### 5) ล้างและทำความสะอาดหัวเจาะ

หัวเจาะจะมีชิ้นส่วนสำหรับจับดอกสว่านเพื่อใช้ในการเจาะงาน ซึ่งจะประกอบอยู่ภายใน หัวเจาะ ดังนั้นจะต้องมีการทำความสะอาดทุกครั้งที่มีการดำเนินกิจกรรมบำรุงรักษาเชิงป้องกัน เพราะถ้าไม่ทำความสะอาด จะทำให้การจับดอกสว่านผิดปกติ กล่าวคือ จะมีการจับดอกสว่านแน่น หรือหลวมเกินไป จะมีผลทำให้เครื่องจักรมีสัญญาณเตือนบ่อย เช่น เจาะดอกหัก จับดอกสั้น จับดอกยาว ซึ่งจะทำให้เครื่องจักรหยุดบ่อย และส่งผลกระทบต่อทำให้เสีย Cycle time ในการเจาะงาน บางครั้งก็ต้องรอให้เจาะงานจบก่อนถึงจะเข้าไปบำรุงรักษา ซึ่งจะเป็นเหตุผลอย่างหนึ่งที่ทำให้มีสถิติหัวเจาะเสียจำนวนมากในแต่ละเดือน ทำให้เสียโอกาสในการเจาะงาน ดังนั้นต้องมีการบำรุงรักษาตามรอบ เพื่อให้เครื่องจักรสามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่อง ดังแสดงในรูปที่ 4.9

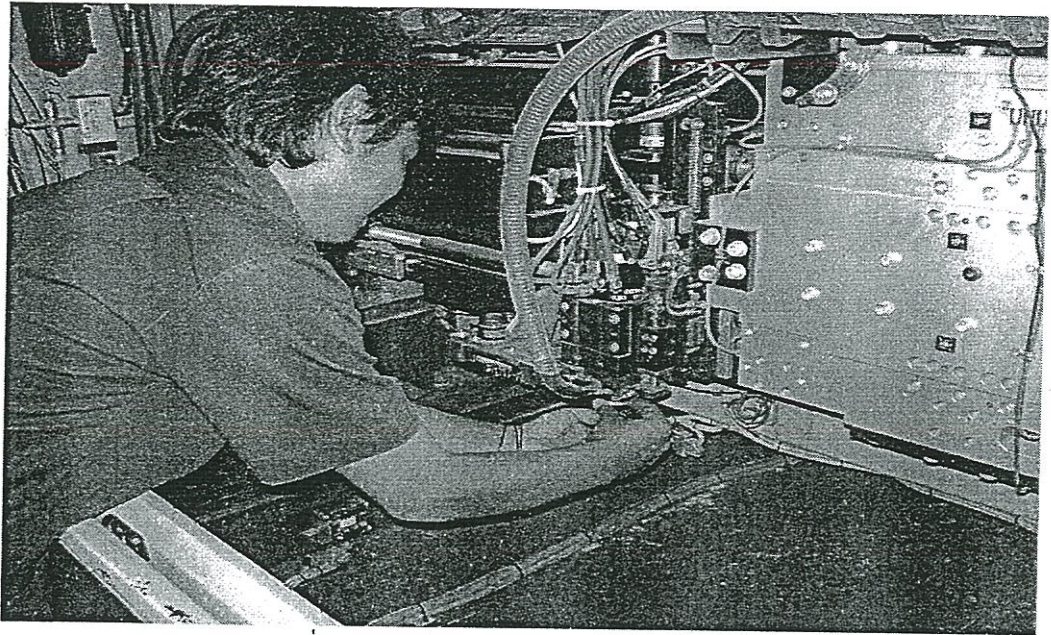

รูปที่ 4.9 การล้างและทำความสะอาดหัวเจาะ

จากรูปที่ 4.9 แสดงถึงการทำความสะอาดหัวเจาะโดยช่างเทคนิค ซึ่งภายในหัวเจาะส่วนด้านล่างจะมีอุปกรณ์ชิ้นหนึ่งที่ใช้จับดอกสว่าน หรือเรียกว่า Collet ซึ่งจะเป็นอุปกรณ์สำคัญ เนื่องจากก่อนจะเจาะงาน เครื่องจักรจะวิ่งไปจับดอกสว่านก่อน โดยใช้ Collet เป็นอุปกรณ์จับดอกสว่าน จากนั้นเครื่องจักรจะต้องเช็คค่า ความยาวดอกสว่าน ขนาดความโตของดอกสว่าน และค่าความแกว่งตัวของดอกสว่าน ให้ผ่านค่าที่กำหนดไว้ แล้วเครื่องจักรถึงจะวิ่งไปเจาะงานตามปกติ ค่าที่ใช้ควบคุมดอกสว่านมีดังนี้

1. ความยาวดอก (Length) มีค่าควบคุม  $\pm 0.500$  มิลลิเมตร
2. ขนาดของดอกสว่าน (Diameter) มีค่าควบคุม  $\pm 0.050$  มิลลิเมตร
3. ค่าความแกว่งตัวของดอกสว่าน (Run out) มีค่าควบคุม  $\leq 0.025$  มิลลิเมตร

ค่าควบคุมที่กล่าวมานี้เครื่องจักรจะทำการเช็คโดยใช้เลเซอร์ในการตรวจเช็ค ถ้าค่าใดค่าหนึ่งเกินค่าที่ควบคุมแล้วเครื่องจักรจะมีสัญญาณเตือน (Alarm) และหยุดการทำงานทันที เพื่อรอให้พนักงานคุมเครื่องจักรตรวจเช็คดอกสว่านมีปกติหรือไม่ ถ้าพนักงานควบคุมเครื่องจักรไม่สามารถแก้ไขได้ก็จะตามช่างเทคนิคมาตรวจเช็คต่อไป

หลังจากที่ได้ปรับปรุงแก้ไขสาเหตุที่ก่อให้เกิดปัญหาหัวเจาะเสีย เพื่อลดค่า RPN คือ ใส้กรองลม (Air filter) สกปรก/ตัน 19 เปอร์เซ็นต์ ฝุ่นปนมากับลม 19 เปอร์เซ็นต์ อุปกรณ์ตรวจวัดแรงดันลม (Pressure switch) ไม่ทำงาน 17 เปอร์เซ็นต์ การทำ PM ไม่ครบทุกหัวข้อ 12 เปอร์เซ็นต์ และ ค่า Torque 11 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งเป็นผลที่ได้จากการประเมินความเสี่ยงหลังก่อนดำเนินการปรับปรุงแก้ไข หลังจากได้ดำเนินการวางแผนบำรุงรักษาเชิงป้องกันเป็นระยะเวลา 3 เดือน จึงได้ประเมินค่า RPN ใหม่ ดังแสดงในตารางที่ 4.1

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ตารางที่ 4.1 การวิเคราะห์ผลกระทบอันเนื่องมาจากความผิดพลาดในกระบวนการ

Failure Mode & Effect Analysis Process : FMEA Process								
Process Responsibility : การวิเคราะห์หาสาเหตุที่ก่อให้เกิดปัญหาหิวเจาะเสีย								
ปัจจัยนำเข้าหลักของกระบวนการ	ลักษณะความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นได้	ผลกระทบจากความผิดพลาด	S E V	สาเหตุที่ทำให้เกิดความผิดพลาด	O C C	การควบคุมในปัจจุบัน	D E T	RPN
ไส้กรองอากาศ (Air Filter) สกปรก/อุดตัน	ทำให้แรงดันลมเข้าเครื่องจักรต่ำกว่าค่าที่กำหนด ตามที่ระบุไว้ในคู่มือ	หิวเจาะเสีย เนื่องจากแรงดันลมต่ำ ทำให้ชิ้นส่วนของหิวเจาะเสียดสีกัน และทำให้อุปกรณ์ระบบ Pneumatic ทำงานผิดปกติ	10	ไม่มีการทำความสะอาด Air Filter ขณะทำ PM และมีฝุ่นปนมากับระบบลมอัดของโรงงาน	5	แก้ไข WI ของการทำ PM และระบุไว้ในเอกสารตรวจเช็คเครื่องจักร	4	200
อุปกรณ์ตรวจวัดแรงดันลม (Pressure switch) ไม่ทำงาน	เครื่องจักรไม่หยุดทำงานเมื่อแรงดันลมเข้าเครื่องจักรต่ำกว่าค่าที่กำหนด ตามที่ระบุไว้ในคู่มือ	หิวเจาะเสีย เนื่องจากแรงดันลมต่ำ ทำให้ชิ้นส่วนของหิวเจาะเสียดสีกัน และทำให้อุปกรณ์ระบบ Pneumatic ทำงานผิดปกติ	10	ไม่มีการตรวจเช็คการทำงานอุปกรณ์ตรวจวัดแรงดันลม (Pressure switch) ขณะทำ PM	6	แก้ไข WI ของการทำ PM และระบุไว้ในเอกสารตรวจเช็คเครื่องจักร	2	120
อุปกรณ์ทำลมแห้ง (Air Dryer) เสีย	มีน้ำปนเข้ามาในระบบลมอัด เข้ามาในเครื่องจักรและชิ้นส่วนภายในของหิวเจาะ	หิวเจาะเสีย เนื่องจากมีน้ำเข้าไปในภายในของหิวเจาะทำให้ชิ้นส่วนของหิวเจาะเสียดสีกัน และทำให้อุปกรณ์ระบบ Pneumatic ทำงานผิดปกติ	5	ไม่มีการตรวจเช็คการทำงานของอุปกรณ์ทำลมแห้ง (Air Dryer) ขณะทำ PM	3	แก้ไข WI ของการทำ PM และระบุไว้ในเอกสารตรวจเช็คเครื่องจักร	7	105

ตารางที่ 4.1 การวิเคราะห์ผลกระทบอันเนื่องมาจากความผิดพลาดในกระบวนการ (ต่อ)

Failure Mode & Effect Analysis Process : FMEA Process								
Process Responsibility : การวิเคราะห์หาสาเหตุที่ก่อให้เกิดปัญหาหัวเจาะเสีย								
ปัจจัยนำเข้าหลักของกระบวนการ	ลักษณะความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นได้	ผลกระทบจากความผิดพลาด	S E V	สาเหตุที่ทำให้เกิดความผิดพลาด	O C C	การควบคุมในปัจจุบัน	D E T	RPN
ฝุ่นปะปนมากับระบบลมอัดของโรงงาน	ทำให้ไส้กรองอากาศ (Air Filter) สกปรก/ตัน และฝุ่นเข้าเข้าไปอุดตันรูลมที่อยู่ภายในของหัวเจาะ	ทำให้หัวเจาะเสีย เนื่องจากฝุ่นเข้าไปทำให้ไส้กรองอากาศ (Air Filter) สกปรก/ตัน และไปอุดรูลมของที่อยู่ภายในของหัวเจาะ ทำให้ชิ้นส่วนของหัวเจาะเสียดสีกัน และทำให้อุปกรณ์ระบบ Pneumatic ทำงานผิดปกติ	10	สารคัดความชื้นของระบบลมอัดของโรงงาน รั่วเข้ามาในระบบลมที่ส่งเข้ามายังสายการผลิต	3	ส่วนสนับสนุนการผลิตมีการตรวจเช็คตามเอกสารตามรอบการทำ PM	3	90
ไฟฟ้าดับ	ทำให้แรงดันลมตกลงอย่างกระทันหันขณะเครื่องจักรทำงาน	ทำให้หัวเจาะเสีย เนื่องจากไม่มีแรงดันลมไปหล่อเลี้ยงชิ้นส่วนภายในของหัวเจาะ	7	เหตุสุดวิสัย หรือ เหตุผิดปกติของระบบไฟฟ้ากำลังสูง ที่การไฟฟ้าจ่ายมาให้กับระบบโรงงาน	1	ไม่สามารถควบคุมได้	10	70
ลมตก	ทำให้แรงดันลมตกลงอย่างกระทันหันขณะเครื่องจักรทำงาน	ทำให้หัวเจาะเสีย เนื่องจากไม่มีแรงดันลมไปหล่อเลี้ยงชิ้นส่วนภายในของหัวเจาะ	7	ไฟฟ้าดับ/Air Compressor เสีย	3	ไม่สามารถควบคุมได้	4	84


ตารางที่ 4.1 การวิเคราะห์ผลกระทบอันเนื่องมาจากความผิดพลาดในกระบวนการ (ต่อ)

Failure Mode & Effect Analysis Process : FMEA Process								
Process Responsibility : การวิเคราะห์หาสาเหตุที่ก่อให้เกิดปัญหาหั่วเจาะเสีย								
ปัจจัยนำเข้าหลักของกระบวนการ	ลักษณะความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นได้	ผลกระทบจากความผิดพลาด	SEV	สาเหตุที่ทำให้เกิดความผิดพลาด	OC	การควบคุมในปัจจุบัน	DET	RPN
น้ำปนมากับระบบลมอัดของโรงงาน	มีน้ำปนเข้ามาในระบบลมอัด เข้ามาในเครื่องจักรและชิ้นส่วนภายในของหัวเจาะ	ทำให้หัวเจาะเสีย เนื่องจากมีน้ำเข้าไปในภายในของหัวเจาะทำให้ชิ้นส่วนของหัวเจาะเสียดสีกัน และทำให้อุปกรณ์ระบบ Pneumatic ทำงานผิดปกติ	10	อุปกรณ์ทำลมแห้ง (Air Dryer) ของระบบลมอัดของโรงงานเสีย	3	ส่วนสนับสนุนการผลิตมีการตรวจเช็คการทำงานของอุปกรณ์ทำลมแห้ง (Air Dryer) ตามรอบการทำ PM	3	90
ทำ PM ไม่ครบทุกหัวข้อตามเอกสาร PM Checklist	ทำให้ชิ้นส่วนบางอย่างทำงานผิดปกติ เนื่องจากไม่มีการตรวจเช็ค	ทำให้เครื่องจักรมีสัญญาณเตือน (Alarm) บ่อย	8	ไม่มีการตรวจสอบการทำงานของช่างเทคนิคหลังจากทำ PM เครื่องจักร	3	จัดให้มีการตรวจสอบตามเอกสาร PM Checklist	4	96
การวางซ้อนชิ้นงาน (Stack) ในการเจาะ	เครื่องจักรเจาะงานดอกหัก หรือเจาะไม่ทะลุ	ทำให้เครื่องจักรมีสัญญาณเตือน (Alarm) บ่อย และทำให้ชิ้นส่วนของเครื่องจักรเสียหาย	6	ไม่มีการตรวจสอบข้อกำหนดการชิ้นงานของพนักงานฝ่ายผลิตและพนักงานใหม่ที่ขาดการฝึกอบรม	5	ฝ่ายผลิตมีการตรวจสอบการทำงานตามเอกสาร MI	4	120

ตารางที่ 4.1 การวิเคราะห์ผลกระทบอันเนื่องมาจากความผิดพลาดในกระบวนการ (ต่อ)

Failure Mode & Effect Analysis Process : FMEA Process								
Process Responsibility : การวิเคราะห์หาสาเหตุที่ก่อให้เกิดปัญหาหัวเจาะเสีย								
ปัจจัยนำเข้าหลักของกระบวนการ	ลักษณะความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นได้	ผลกระทบจากความผิดพลาด	SEV	สาเหตุที่ทำให้เกิดความผิดพลาด	OC	การควบคุมในปัจจุบัน	DET	RPN
ค่า Torque (แรงบีบจับดอกสว่านขณะเจาะงาน)	เครื่องจักรเจาะงานดอกหัก หรือเจาะไม่ทะลุ	ทำให้เครื่องจักรมีสัญญาณเตือน (Alarm) บ่อย และทำให้ชิ้นส่วนของเครื่องจักรเสียหาย	6	มีการตั้งค่า Torque ไม่ได้ตามข้อกำหนด	3	จัดให้มีการตรวจสอบตามเอกสาร PM Checklist	6	108
ค่า Run-out (ค่าการแกว่งของดอกสว่านขณะเจาะงาน)	เครื่องจักรเจาะงานดอกหัก หรือเจาะงานตำแหน่ง	ทำให้เครื่องจักรมีสัญญาณเตือน (Alarm) บ่อย และทำให้ชิ้นส่วนของเครื่องจักรเสียหาย	7	มีการทำความสะอาด Spindle collet ไม่ได้ตามข้อกำหนด	3	จัดให้มีการตรวจสอบตามเอกสาร PM Checklist	5	105
คุณภาพการซ่อมหัวเจาะ	หัวเจาะใช้งานได้ต่ำกว่าระยะเวลาที่กำหนด	มีการเปลี่ยนหัวเจาะบ่อยขึ้นทำให้เสียค่าใช้จ่ายสูง	10	มีเลือกใช้ของเก่าที่นำมาทำความสะอาดใหม่ ซึ่งอาจจะส่งผลให้ชิ้นส่วนอย่างอื่นเสียเร็วกว่าปกติ	3	มีการควบคุมโดยการปฏิบัติตามข้อกำหนด และมีเอกสารการทดสอบการซ่อมหัวเจาะ	2	60
Parameter	ทำให้เครื่องจักรทำงานเกินความสามารถ	ทำให้เครื่องจักรมีสัญญาณเตือน (Alarm) บ่อย และทำให้ชิ้นส่วนของเครื่องจักรเสียหาย	6	เกิดจากพนักงานฝ่ายผลิตใส่ค่า Parameter ผิด	5	มีการควบคุมและตรวจสอบการทำงานตามข้อกำหนดใน WI และเอกสารควบคุม MI	1	30

จากการประเมินตัวเลขระดับความเสี่ยง (RPN) ในตารางที่ 4.1 หลังจากที่ได้ดำเนินการวางแผนบำรุงรักษาและการดำเนินกิจกรรมบำรุงรักษาเชิงป้องกัน จึงได้สรุปค่าความเสี่ยงเป็นแผนภาพพาร์โต ดังแสดงในรูปที่ 4.10

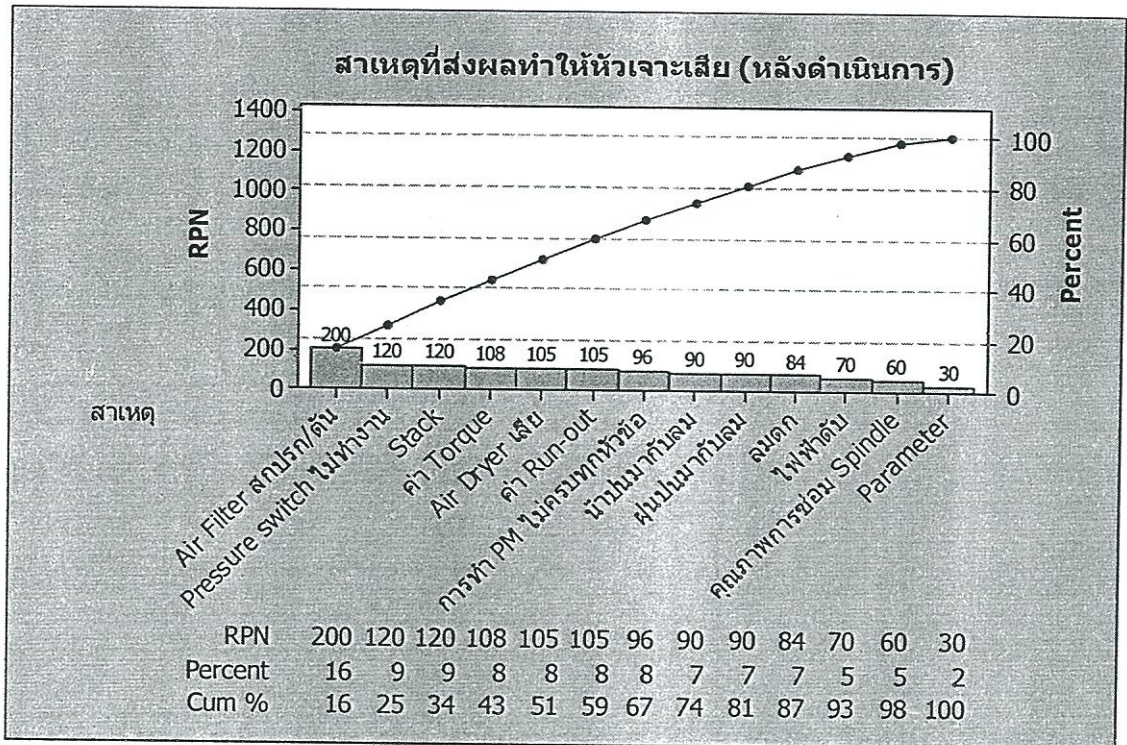

รูปที่ 4.10 แผนภาพพาร์โตแสดงสาเหตุที่ก่อให้เกิดปัญหาหัวเจาะเสียหลังดำเนินการปรับปรุงแก้ไข

คนที่ให้คะแนนในการประเมิน FMEA หลังจากดำเนินการปรับปรุงแก้ไข คือ คุณวิเชษฐ์ ศิลาลอย ซึ่งมีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับเครื่องเจาะ (Drilling Machines) เนื่องจากมีประสบการณ์ในการทำงานยาวนานกว่า 15 ปี สำหรับการให้คะแนนนั้น ผู้ศึกษาได้ทำการยกตัวอย่างการให้คะแนนบางหัวข้อ เพื่อให้สามารถทำความเข้าใจได้มากยิ่งขึ้น ดังนี้ เช่น ไส้กรองอากาศ (Air Filter) สกปรก/อุดตัน จะมีผลทำให้ลมเข้าไปเลี้ยงหัวเจาะต่ำกว่าค่าที่กำหนด ทำให้ชิ้นส่วนหัวเจาะเสียดสีกัน ซึ่งจะส่งผลทำให้หัวเจาะเสีย ซึ่งมีความรุนแรงสูงมาก (SEV) ผู้ให้คะแนน ให้คะแนนเต็ม 10 เนื่องจากถ้าไส้กรองอากาศตันจะส่งผลให้เครื่องจักรเสียหาย ต้องเสียงบประมาณในการซ่อมบำรุง ตรงกับเกณฑ์ในตารางที่ 2.2 สำหรับความถี่ในการเกิด (OCC) จากการเก็บข้อมูลพบว่าช่างเทคนิคไม่ได้การทำความสะอาดไส้กรองอากาศ จำนวน 1 ชิ้น จากทั้งหมด 390 ชิ้น (เครื่องจักร 1 เครื่องมีไส้กรองอากาศ 2 ชิ้น เครื่องจักรทั้งหมดมี 65 เครื่อง มีไส้กรองอากาศทั้งหมด 130 ชิ้น และจากการเก็บข้อมูลการทำความสะอาดไส้กรองอากาศ เป็นเวลา 3 เดือน รวม 390 ชิ้น) ซึ่งผู้ประเมินได้ให้คะแนนไว้ 5 คะแนน ซึ่งอยู่ในระดับที่ปานกลาง ซึ่งตรงกับเกณฑ์ในตารางที่ 2.3 และการให้คะแนนในโอกาสในการตรวจจับ (DET) นั้นผู้ประเมินให้คะแนน 4 คะแนน ตรงกับเกณฑ์ในตารางที่ 2.4 เนื่องจากไส้กรองอากาศตันนั้นเครื่องจักรจะมีโอกาสในการตรวจจับได้มากขึ้น เนื่องจากการตรวจเช็คและปรับแต่งอุปกรณ์ตรวจจับแรงดันลมให้สามารถทำงานได้ จากการประเมินนั้นจะได้ค่า  $RPN = 10 \times 5 \times 4$  รวม 200 คะแนน

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

จากรูปที่ 3.20 แสดงให้เห็นว่าสาเหตุที่ก่อปัญหาทำให้หัวเจาะเสีย หลังจากดำเนินการปรับปรุงแก้ไขนั้น ผลลัพธ์ที่ได้เป็นดังนี้ คือ Air Filter สกปรก/อุดตัน 16 เปอร์เซ็นต์ ผุ่นปนมากับลม 7 เปอร์เซ็นต์ Pressure switch ไม่ทำงาน 9 เปอร์เซ็นต์ การทำ PM ไม่ครบทุกหัวข้อ 8 เปอร์เซ็นต์ และ ค่า Torque 8 เปอร์เซ็นต์ หลังจากได้ทำการดำเนินกิจกรรมต่างๆเพื่อลดจำนวนหัวเจาะเสีย เมื่อนำมาเปรียบเทียบกับค่าความเสี่ยงก่อนดำเนินการ ดังแสดงในตารางที่ 3.10

ตารางที่ 4.2 สรุปผลการประเมินความเสี่ยง ก่อน-หลังดำเนินการ

สาเหตุ	SEV		OCC		DET		RPN (ก่อนทำ)	RPN (หลังทำ)
	ก่อนทำ	หลังทำ	ก่อนทำ	หลังทำ	ก่อนทำ	หลังทำ		
Air Filter สกปรก/อุดตัน	10	10	9	5	9	4	810	200
มีผุ่นปนมากับลม	10	10	9	3	9	3	810	90
Pressure switch ไม่ทำงาน	10	10	7	6	10	2	700	120
ทำ PM ไม่ครบทุกหัวข้อ	8	8	8	3	8	4	512	96
ค่า Torque ต่ำ	6	6	8	3	10	6	480	108

จากตารางที่ 4.2 พบว่าสาเหตุทั้ง 5 รายการเป็นสาเหตุที่ก่อปัญหาทำให้หัวเจาะเสีย ที่ได้คัดเลือกมาเพื่อที่จะดำเนินกิจกรรมปรับปรุงแก้ไขเพื่อลดจำนวนหัวเจาะเสีย หลังดำเนินการ นั้นพบว่าทั้ง 5 สาเหตุ มีค่าความเสี่ยง (RPN) ลดลงหลังจากได้ดำเนินการแก้ไขโดยการวางแผนการบำรุงรักษา และการดำเนินกิจกรรมบำรุงรักษาเชิงป้องกัน โดยมีการดำเนินการแต่ละสาเหตุ ดังนี้

1. ใส่กรองอากาศ สกปรก/อุดตัน ทำการแก้ไขโดยการกำหนดให้มีการเป่าทำความสะอาดไส้กรองทุกครั้งเมื่อมีการบำรุงรักษาเครื่องจักร
2. มีผุ่นปนมากับลม สาเหตุนี้ได้ประสานงานกับส่วนงาน Utility ให้ตรวจเช็คและทำความสะอาดไส้กรองลมของระบบลมอัดของโรงงาน และเน้นให้มีการตรวจเช็คสิ่งแปลกปลอมที่จะเข้ามาในระบบลมอัด ที่อาจจะส่งผลกระทบต่อเครื่องจักร
3. อุปกรณ์ตรวจจับแรงดันไม่ทำงาน ทำการแก้ไขโดยการให้ช่างเทคนิคตรวจเช็คการทำงานของอุปกรณ์ตรวจวัดแรงดันลมทุกครั้งที่มีการทำบำรุงรักษาเครื่อง
4. ทำ PM ไม่ครบทุกหัวข้อ ทำการแก้ไขโดยการเพิ่มหัวข้อการบำรุงรักษาในจุดที่มีความสำคัญ และมีความเสี่ยงสูง
5. ค่า Torque ต่ำ ทำการแก้ไขโดยการกำหนดให้ช่างเทคนิคมีการตรวจสอบค่า Torque ทุกครั้งที่มีการบำรุงรักษา

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

#### 4.2 การวิเคราะห์ผลการวิจัย

จากผลการดำเนินงานการวางแผนการบำรุงรักษาและการดำเนินกิจกรรมบำรุงรักษาเชิงป้องกันในบทที่ผ่านมา นั้น จากข้อมูลเวลาเครื่องจักรเสียเฉลี่ยตั้งแต่เดือน พฤษภาคม-กรกฎาคม 2554 จะสามารถคำนวณค่า เปอร์เซนต์เครื่องจักรเสีย (%) ค่า MTBF, MTTR และค่าอัตราเดินเครื่องจักร (A) เฉลี่ยของแต่ละเดือน โดยเปรียบเทียบกับข้อมูลก่อนดำเนินการได้ ดังตารางที่ 4.1

ตารางที่ 4.3 สรุปเวลาเครื่องจักรเสียเฉลี่ยหลังดำเนินการ


ลำดับ	เดือน	เครื่องจักร หยุดกระ ทัน หัน (ชั่วโมง)	เปอร์ เซ็นต์ เครื่องจักร หยุด (%)	MTBF (ชั่วโมง)	MTTR (ชั่วโมง)	อัตราเดิน เครื่องจักร (A)
1	ต.ค.-53	9.26	1.29%	57.86	0.79	96.35%
2	พ.ย.-53	9.78	1.36%	63.98	0.88	96.41%
3	ธ.ค.-53	10.36	1.44%	59.17	0.86	96.23%
4	ม.ค.-54	8.79	1.22%	61.1	0.77	96.52%
5	ก.พ.-54	11.26	1.56%	55.84	0.99	95.89%
	เฉลี่ย (ก่อนดำเนินการ)	9.89	1.37%	59.59	0.858	96.28%
6	พ.ค.-54	5.69	0.79%	74.99	0.6313	97.09%
7	มิ.ย.-54	5.33	0.74%	75.16	0.5423	97.26%
8	ก.ค.-54	6.03	0.84%	74.10	0.5916	97.13%
	เฉลี่ย (หลังดำเนินการ)	5.68	0.79%	74.75	0.5884	97.16%
	ความแตกต่าง ก่อน- หลัง	4.21	0.58%	15.16	0.270	0.88%
	เปอร์เซ็นต์ (%)	42.53%	42.56%	25.44%	31.42%	0.91%

จากข้อมูลค่า เปอร์เซนต์เครื่องจักรเสีย (%), ค่า MTBF, MTTR และค่าอัตราเดินเครื่องจักร (A) หลังดำเนินการเป็นดังนี้


- 1.เวลาเครื่องจักรหยุดฉุกเฉิน มีค่าลดลง แสดงว่าเครื่องจักรเสียน้อยลงกว่าเดิม 42.53%
2. ค่า MTBF มีค่าเพิ่มขึ้น แสดงว่าเครื่องจักรสามารถใช้งานได้อย่างยาวนานขึ้นก่อนที่จะเสีย 25.44%
3. ค่า MTTR มีค่าลดลง แสดงว่าช่างเทคนิคใช้เวลาในการซ่อมเครื่องลดลง 31.42%
4. อัตราเดินเครื่องจักร (A) มีค่าเพิ่มขึ้น แสดงว่าเครื่องจักรสามารถใช้งานได้ยาวนานขึ้น 0.88%

กราฟเปรียบเทียบข้อมูลก่อน-หลัง ดำเนินการดังแสดงในรูปที่ 4.11,4.12, 4.13 และ 4.14

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

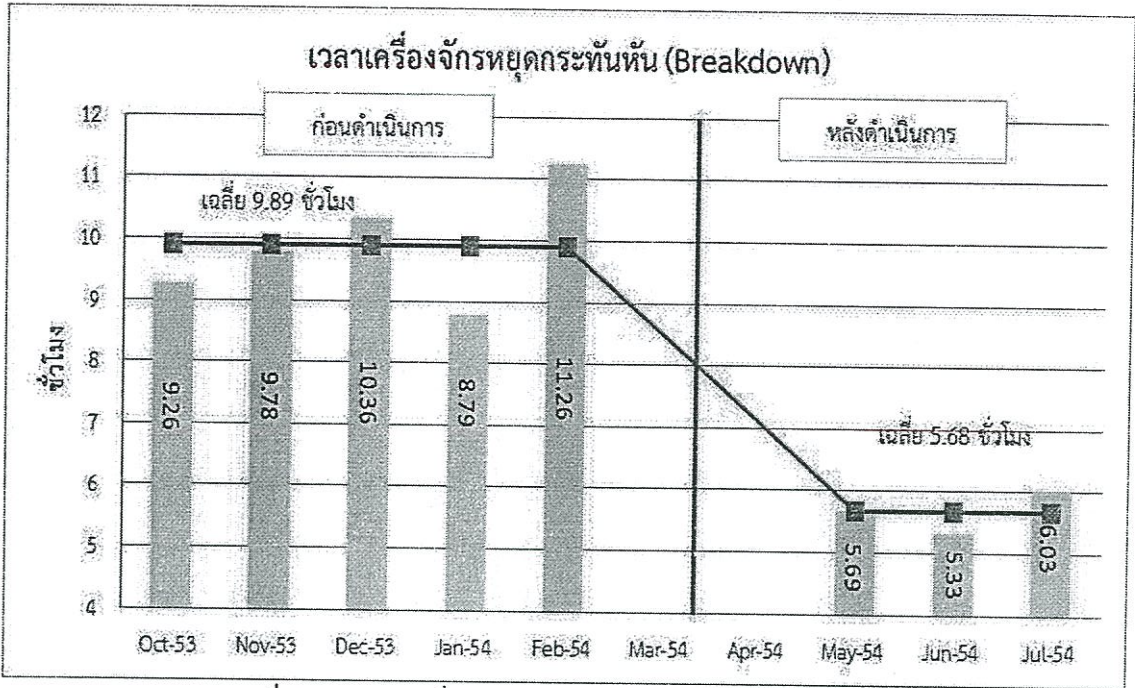


รูปที่ 4.11 เวลาเครื่องจักรหยุดฉุกเฉิน ก่อน-หลัง ดำเนินการปรับปรุง

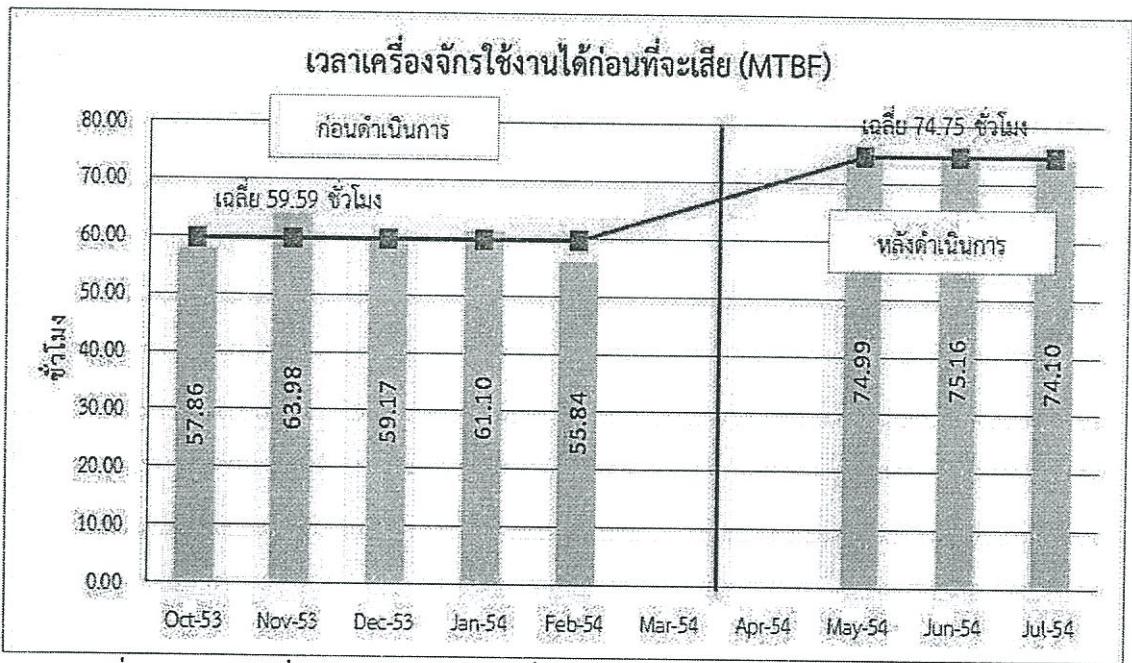


รูปที่ 4.12 เวลาเครื่องจักรใช้งานได้ก่อนที่จะเสีย (MTBF) ก่อน-หลัง ดำเนินการปรับปรุง

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

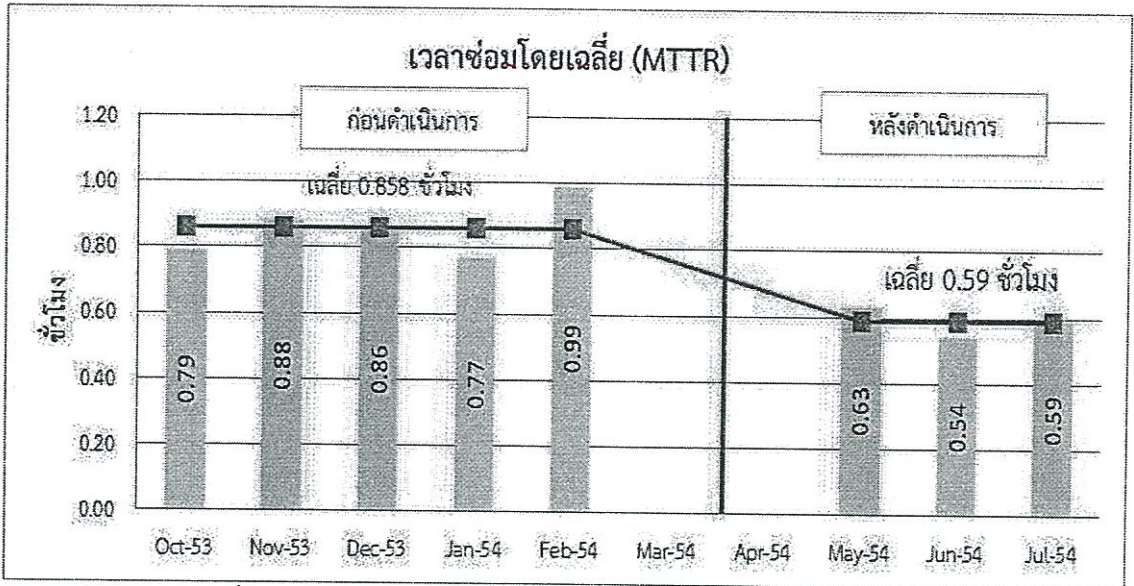


รูปที่ 4.13 เวลาซ่อมเครื่องจักรเฉลี่ย (MTTR) ก่อน-หลัง ดำเนินการปรับปรุง

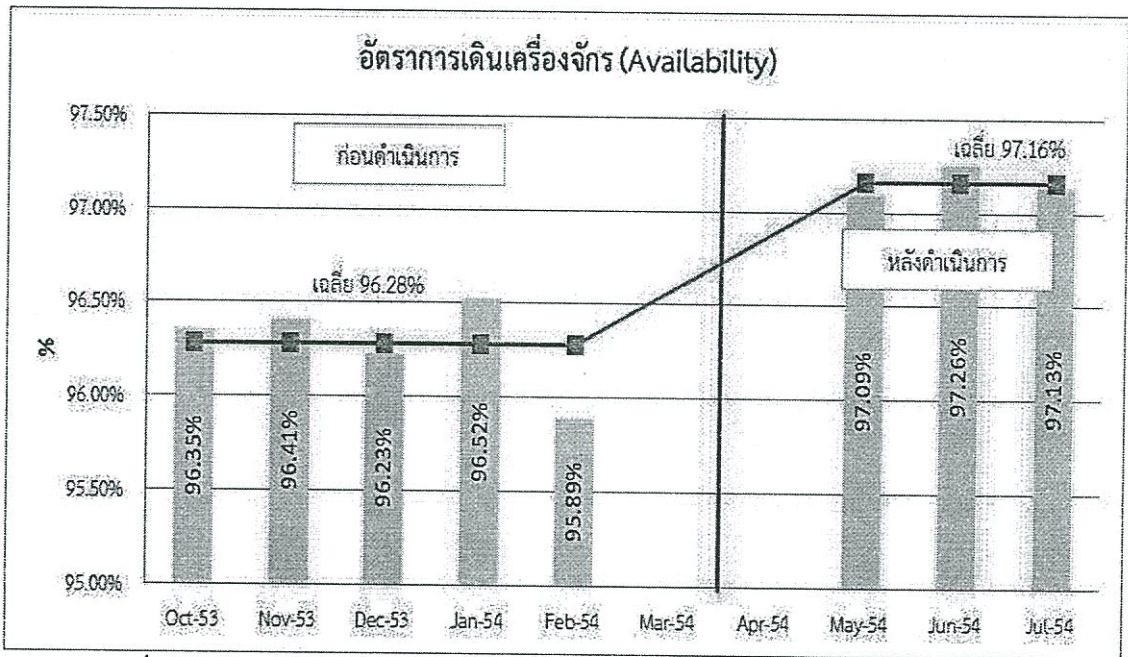

รูปที่ 4.14 อัตราเดินเครื่องจักรเฉลี่ย (A) ก่อน-หลัง ดำเนินการปรับปรุง

หลังจากได้วางแผนการบำรุงรักษาและการดำเนินกิจกรรมบำรุงรักษาเชิงป้องกัน ทำให้สามารถป้องกันปัญหาต่างๆที่มีผลกระทบทำให้หัวเจาะเสียลดน้อยลงได้ เนื่องจากปัญหาที่ได้กล่าวมาทั้งหมดจะมีผลกระทบโดยตรงที่ทำให้เกิดหัวเจาะเสีย ดังนั้นถ้าสามารถลดจำนวนหัวเจาะเสียได้จะทำให้สามารถลดค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงในแต่ละเดือนลงได้ จากการเก็บข้อมูลหลังจากที่ได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาต่างๆ ไปแล้ว ดังแสดงในรูปที่ 4.15

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

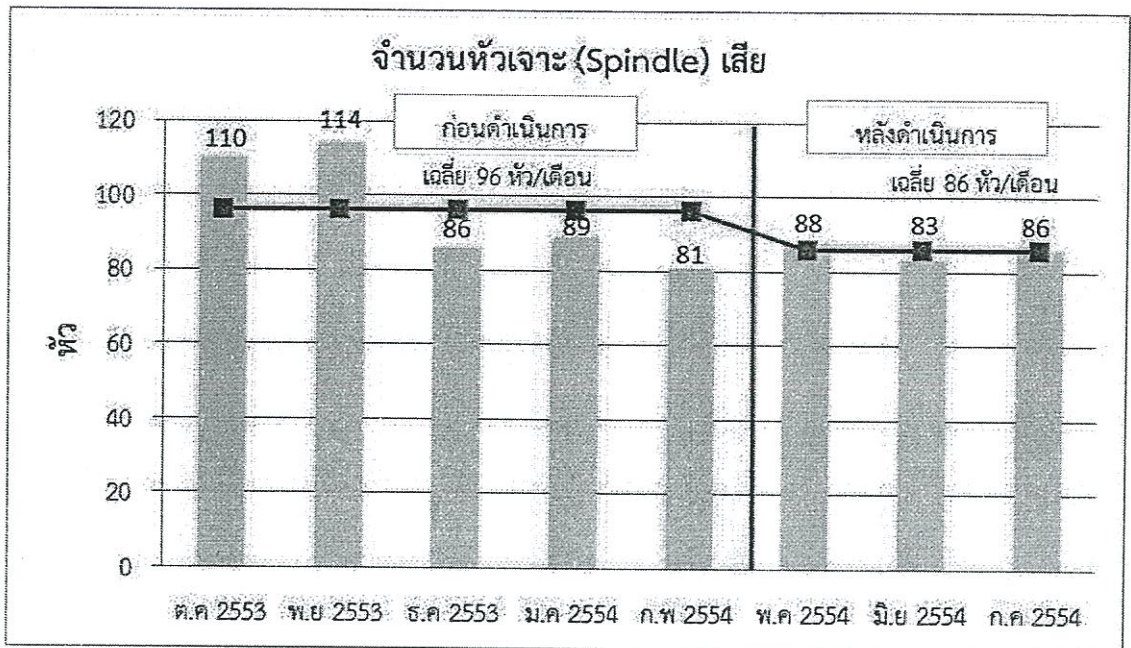

รูปที่ 4.15 จำนวนหัวเจาะเสีย ก่อน-หลัง ดำเนินการปรับปรุง

จากกราฟจะเห็นได้ว่าเมื่อได้ทำการปรับปรุงตามหัวข้อที่เป็นสาเหตุทำให้เกิดจำนวนหัวเจาะเสียนั้น จากผลที่ได้จากการดำเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นเวลา 3 เดือน จะเห็นได้ว่าก่อนการดำเนินการปรับปรุงจะเกิดจำนวนหัวเจาะเสียเฉลี่ย 96 หัวต่อเดือน และหลังจากที่ได้ดำเนินการปรับปรุงจะเห็นได้ว่าจะมีหัวเจาะเสีย เฉลี่ย 86 หัวต่อเดือน ซึ่งสามารถลดจำนวนหัวเจาะเสีย ได้เฉลี่ยเดือนละ 10 หัว หรือสามารถลดค่าซ่อมหัวเจาะเสียได้เฉลี่ย 290,000 บาทต่อเดือน ดังแสดงในรูปที่ 4.15 หรือสามารถลดจำนวนหัวเจาะเสียได้เฉลี่ย 13.51%

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

## สรุปผลงานวิจัยและข้อเสนอแนะ

### 5.1 สรุปผลงานวิจัย


จากการดำเนินการที่ผ่านมาพบว่าเมื่อเพิ่มความถี่ในการบำรุงรักษาเครื่องจักรจากเดิม 7 วัน หรือดำเนินการสัปดาห์ละ 1 ครั้ง เปลี่ยนมาเป็นดำเนินการทุกๆ 3 วัน หรือสัปดาห์ละ 2 ครั้ง เพื่อที่จะเพิ่มประสิทธิภาพการบำรุงรักษาเครื่องจักร ซึ่งต้องเพิ่มหัวข้อการตรวจเช็คเพิ่มเติม ดังนี้

1. ตรวจเช็คและปรับตั้ง Pressure switch ให้ตัดการทำงานเมื่อแรงดันลมในระบบต่ำกว่าค่าที่กำหนด ทุกครั้งที่มีการบำรุงรักษาเครื่องจักร
2. การทำความสะอาดไส้กรองลม (Air Filter) ทุก 3 วัน
3. การเปลี่ยนไส้กรองลม (Air filter) ตามสภาพ/อายุการใช้งาน
4. การตรวจเช็คเครื่องทำลมแห้ง (Air Dryer) ให้มีความพร้อมใช้งาน ทุกครั้งที่มีการบำรุงรักษาเครื่องจักร
5. ล้างและทำความสะอาด Spindle collet ทุก 3 วัน

จากขั้นตอนของการปรับปรุงแก้ไขกระบวนการที่ผ่านมา ทำให้ทราบถึงปัจจัยนำเข้าที่มีนัยสำคัญต่อผลลัพธ์ของกระบวนการ ซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดหวัเงาเสีย ซึ่งการควบคุมตัวแปรต่างๆ มีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจสอบและควบคุมปัจจัยนำเข้าที่ได้จากขั้นตอนของการปรับปรุงแก้ไข โดยการควบคุมจะอาศัยคู่มือการปฏิบัติงาน (Work Instruction) และเอกสาร Check sheet สำหรับงานบำรุงรักษาเชิงป้องกัน

หลังจากได้นำวิธีการนี้ไปประยุกต์ใช้งานในสายการผลิต โดยให้มีการปฏิบัติอย่างจริงจังและมีการตรวจสอบเป็นระยะเวลาหนึ่ง จากการเก็บข้อมูลก่อน – หลังปฏิบัติงาน สามารถสรุปได้ดังนี้


1. สามารถลดเวลาเครื่องจักรหยุดฉุกเฉิน ลงได้ 42.53% เมื่อเทียบกับข้อมูลก่อนดำเนินการ ดังแสดงในรูปที่ 5.1

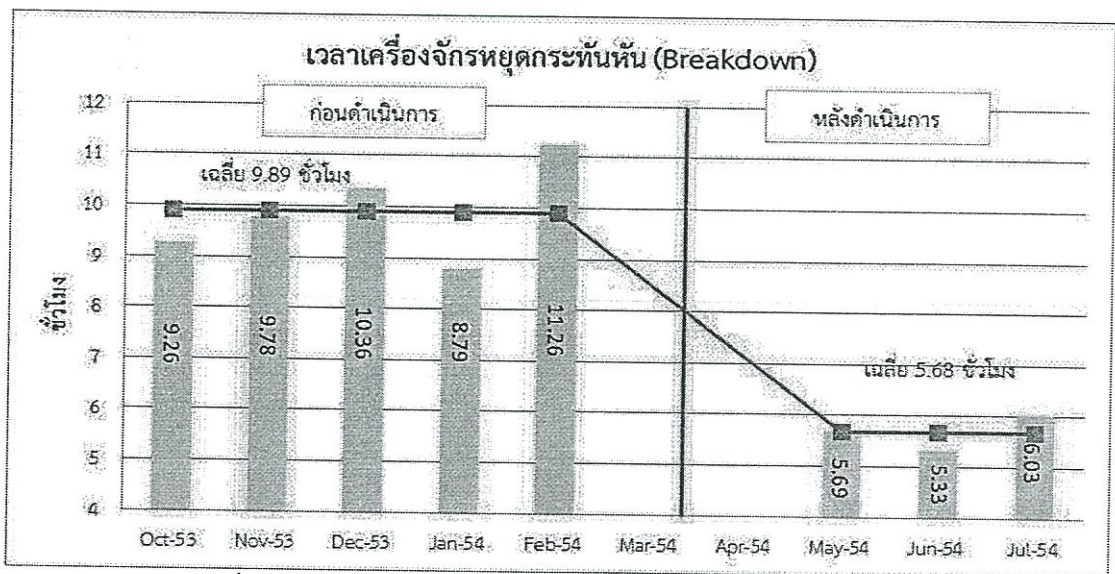

รูปที่ 5.1 เวลาเครื่องจักรหยุดฉุกเฉิน ก่อน-หลัง ดำเนินการปรับปรุง


เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น เมื่ออนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

2. สามารถเพิ่มเวลาเครื่องจักรทำงานได้ก่อนที่จะเสีย (MTBF) ได้ 25.44% เมื่อเทียบกับข้อมูลก่อนดำเนินการ ดังแสดงในรูปที่ 5.2

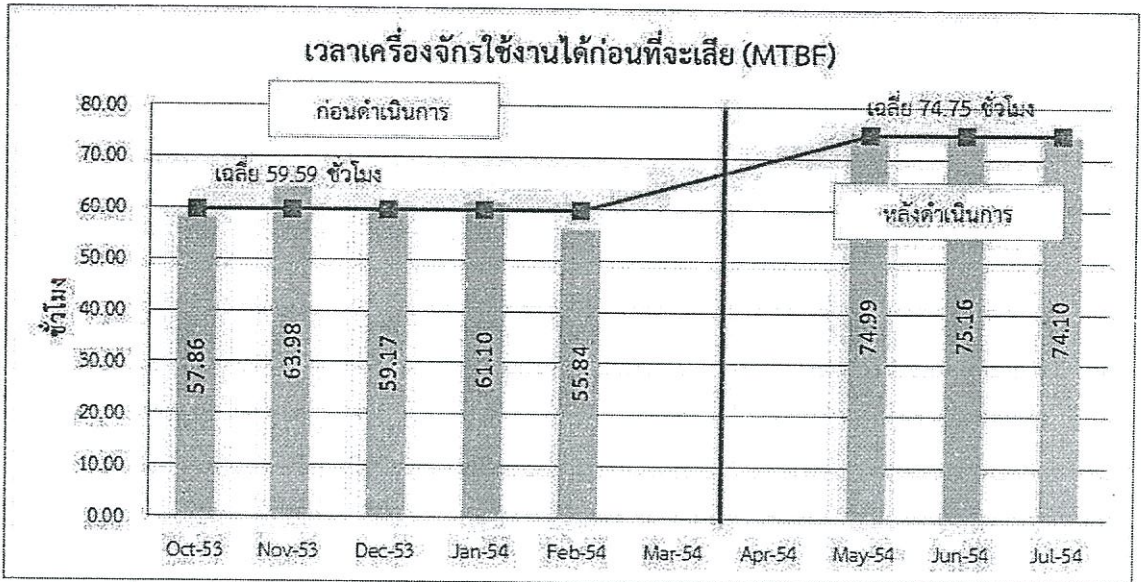

รูปที่ 5.2 เวลาเครื่องจักรใช้งานได้ก่อนที่จะเสีย (MTBF) ก่อน-หลัง ดำเนินการปรับปรุง


3. สามารถลดเวลาซ่อมเครื่องจักร (MTTR) ได้ 31.42% เมื่อเทียบกับข้อมูลก่อนดำเนินการ ดังแสดงในรูปที่ 5.3

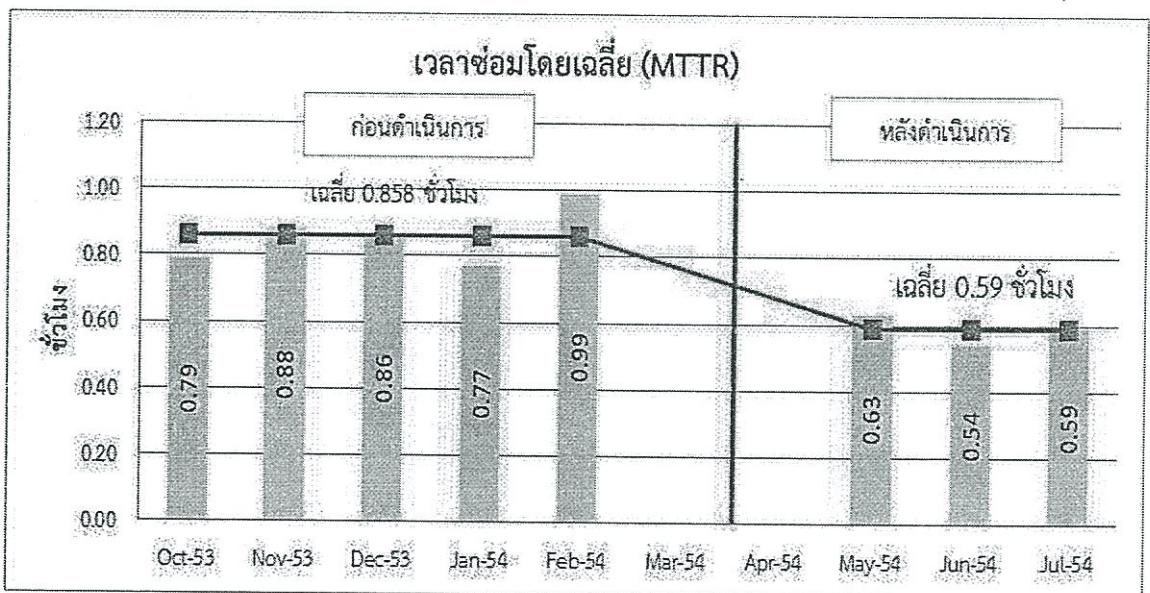

รูปที่ 5.3 เวลาซ่อมเครื่องจักรเฉลี่ย (MTTR) ก่อน-หลัง ดำเนินการปรับปรุง


4. สามารถเพิ่มอัตราการเดินเครื่องจักร (Availability) ได้ 0.88% เมื่อเทียบกับข้อมูลก่อนดำเนินการ ดังแสดงในรูปที่ 5.4

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

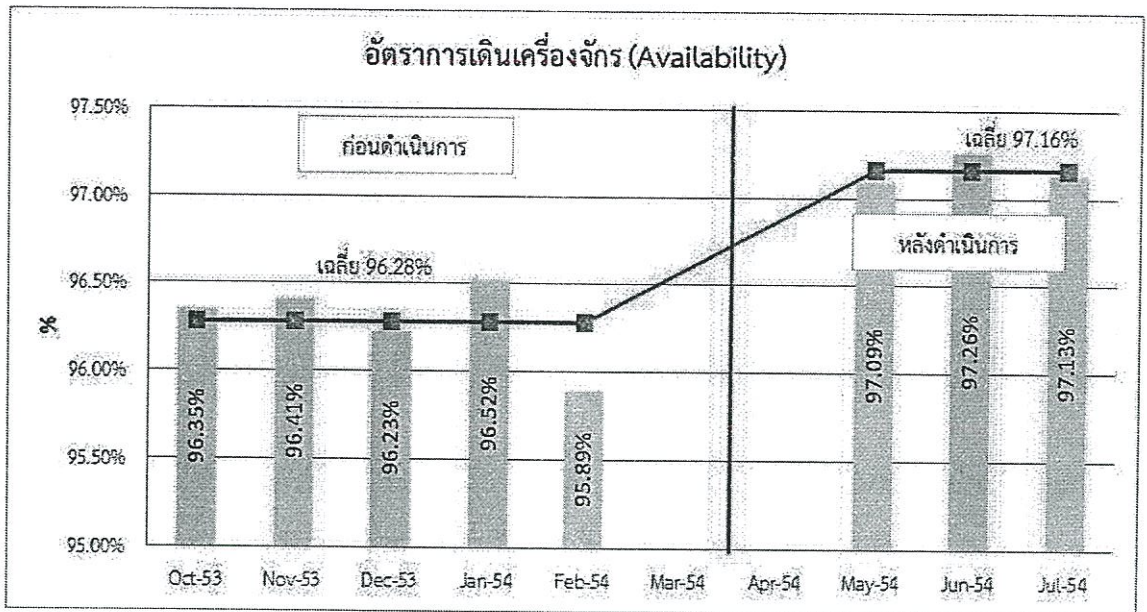

รูปที่ 5.4 อัตราเดินเครื่องจักรเฉลี่ย (A) ก่อน-หลัง ดำเนินการปรับปรุง

5. สามารถลดจำนวนหัวเจาะเสียได้เฉลี่ย 10 หัว/เดือน เมื่อเทียบกับข้อมูลก่อนดำเนินการ ดังแสดงในรูปที่ 5.5

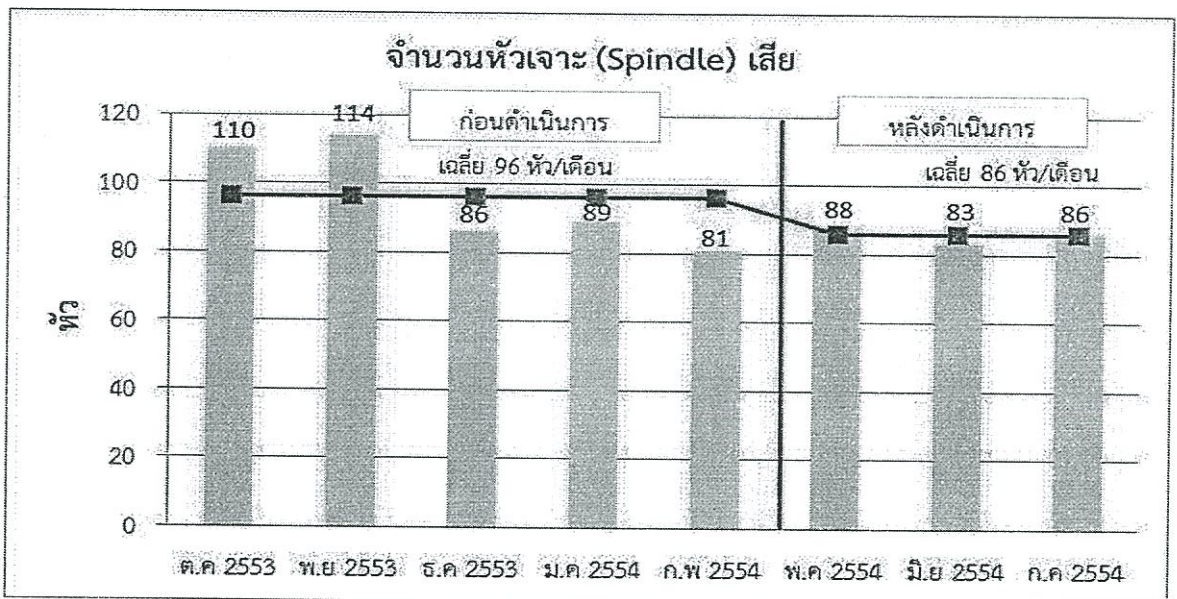

รูปที่ 5.5 จำนวนหัวเจาะเสีย ก่อน-หลัง ดำเนินการปรับปรุง

จากกราฟจะเห็นได้ว่าเมื่อได้ทำการปรับปรุงตามหัวข้อที่เป็นสาเหตุทำให้เกิดจำนวนหัวเจาะเสีย นั้น จากผลที่ได้จากการดำเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นเวลา 3 เดือน จะเห็นได้ว่าก่อนการดำเนินการปรับปรุงจะเกิดจำนวนหัวเจาะเสียเฉลี่ย 96 หัวต่อเดือน และหลังจากที่ได้ดำเนินการปรับปรุงจะเห็นได้ว่าจะมีหัวเจาะเสีย เฉลี่ย 86 หัวต่อเดือน ซึ่งสามารถลดจำนวนหัวเจาะเสีย ได้เฉลี่ยเดือนละ 10 หัว หรือสามารถลดค่าซ่อมหัวเจาะเสียได้เฉลี่ย 290,000 บาทต่อเดือน ดังแสดงในรูปที่ 4.5 หรือสามารถลดจำนวนหัวเจาะเสียได้เฉลี่ย 13.51%

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

## 5.2 ข้อเสนอแนะ

เพื่อที่จะก่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องควรตระหนักถึงความสำคัญและเข้าใจในวัตถุประสงค์หลัก ตลอดจนมีเป้าหมายร่วมกัน เพื่อที่สามารถเพิ่มพูนผลผลิต ลดค่าใช้จ่าย โดยมีการดำเนินการเพิ่มเติมดังนี้

1. ติดตามแผนการบำรุงรักษาเชิงป้องกันอยู่เสมอและจำเป็นต้องมีการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เพื่อที่จะได้นำผลมาวิเคราะห์แก้ไข้ปัญหาเพิ่มเติมหรือมีการปรับปรุงแผนใหม่ให้เหมาะสมกับสภาวะการทำงานให้มากยิ่งขึ้น
2. ต้องให้ทางส่วนงาน Utility/Facility ช่วยดูแลเรื่องระบบลมอัด เพื่อป้องกันน้ำ, ฝุ่น ปนมากับลม เพราะว่าจะมีผลเสียโดยตรงต่อ Spindle
3. ควรมีการจัดฝึกอบรมพนักงานที่เข้ามาทำงานใหม่ให้ทราบถึงระบบการทำงาน เอกสารในการปฏิบัติงาน และมีการจัดฝึกอบรมพนักงานอยู่เสมอเพื่อเป็นการทบทวนและปลูกจิตสำนึกในการทำงานในบริษัท
4. ให้ความสนใจแก่สภาพแวดล้อมในการทำงาน เพื่อที่พนักงานจะสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

## เอกสารอ้างอิง

- [1] คมกฤษ ฮะกิมี่ และคณะ. การปรับปรุงประสิทธิภาพของห้องเย็นด้วยการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน  
กรณีศึกษา: สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตพระนครศรีอยุธยา หันตรา ภาควิชา  
วิศวกรรมอุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2545
- [2] สมเกียรติ จงประสิทธิ์พร และคณะ. การศึกษาผลกระทบของการบำรุงรักษาเชิงป้องกันต่อ  
ประสิทธิภาพโดยรวมของเครื่องจักร กรณีศึกษา: เครื่องเป่าภาชนะกลวง ภาควิชาวิศวกรรมการ  
ผลิต สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2546
- [3] มนูญ จิตใจงำ. การเพิ่มผลผลิตในโรงงานทอผ้าโดยการบำรุงรักษาเชิงป้องกันโครงการปัญหา  
พิเศษวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม ภาควิชา  
วิศวกรรมอุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2546
- [4] อนุรักษ์รินทร์ อักษรนำ และคณะ. การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโดยการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน  
กรณีศึกษา: โรงงานผลิตภาชนะบรรจุภัณฑ์ด้วยการฉีดโฟม ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหกรรม  
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2545
- [5] พลัฎฐ์ อนันต์วัฒนาศิริ. การพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตของเครื่องผลิตฟิล์มถนอมอาหารโดย  
การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระ  
นครเหนือ, 2547
- [6] ศักดา ปรีชาวัฒน์สกุล. การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานเครื่องทอผ้าโดยการบำรุงรักษาเชิงป้อง  
กัน สาขาวิชา วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ,  
2550
- [7] มะหะหมัด อาดำ. การลดอัตราการเสียหายของเครื่องจักรโดยการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน  
โครงการปัญหาพิเศษวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม  
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2546
- [8] สุทิน คล่องแคล่ว และ สมเกียรติจงประสิทธิ์พร. การลดอัตราการเสียหายของเครื่องจักรโดยการ  
บำรุงรักษาเชิงป้องกัน โครงการปัญหาพิเศษวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา วิศวกรรม  
การจัดการอุตสาหกรรม ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนคร  
เหนือ, 2546
- [9] ธนากร เกียรติบรรลือ. FMEA การวิเคราะห์ความล้มเหลวในการผลิต. Industrial Technology  
Review, 2543:22
- [10] อรรถกร เก่งพล. วิศวกรรมคอนครีตเร็นท์. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ: ศูนย์ผลิตตำราเรียนสถาบัน  
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2547
- [11] วีระพงษ์ เฉลิมจิระรัตน์. วิธีทางสถิติเพื่อการพัฒนาคุณภาพ. พิมพ์ครั้งที่ 6. กรุงเทพฯ: สมาคม  
ส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น), 2542
- [12] สุพัฒน์ เขียวศิริวัฒนา. สมฤทธิผลของงานบำรุงรักษา. กรุงเทพมหานคร: ซีเอ็ดดูเคชั่น, 2549
- [13] ก่อเกียรติ บุญชูโกศล. การบำรุงรักษาด้วยตนเอง. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพมหานคร.  
สำนักพิมพ์ ส.ส.ท., 2543

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

- [14] ไกลวิทย์ เศรษฐวณิช. MAINTENANCE บริหารอย่างไร เพิ่มผลกำไรให้องค์กร. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพมหานคร. สำนักพิมพ์สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี(ไทย-ญี่ปุ่น), 2546
- [15] พูลพร แสงบางปลา. การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโดยการบำรุงรักษา. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพมหานคร. สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2542
- [16] Seong-Jong Joo. Stochastics and Statistics Scheduling preventive maintenance for modular designed components: A dynamic approach. School of Business, Clayton State University, 2000 Clayton State Blvd., Morrow, GA30260, United States, 2007
- [17] Edward A. Silver, Claude-Nicolas Fiechter. Theory and Methodology Preventive maintenance with limited historical data. Faculty of Management, University of Calgary, 2500 University Drive NW,, Calgary, Alta., Canada, Department of Computer Science, University of Pittsburgh, Pittsburgh, PA 15260, USA, 1993

## ภาคผนวก

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

## ภาคผนวก ก.

### เอกสารที่ใช้ในระบบการซ่อมบำรุงเครื่องจักร

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

# UNDER REPAIR

START DATE .....

FINISHED DATE.....

START TIME .....

FINISHED TIME.....

ผู้รับผิดชอบ .....

# UNDER PM

START DATE ..... FINISHED DATE.....

START TIME ..... FINISHED TIME.....

ผู้รับผิดชอบ .....

## ภาคผนวก ข.

### ตารางการวางแผนการบำรุงรักษาเชิงป้องกันของเครื่อง Drilling

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้





ภาคผนวก ค.  
คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติการบำรุงรักษา

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

## คู่มือการปฏิบัติงานการซ่อมบำรุงเครื่อง CNC DRILL

### 1. วัตถุประสงค์ (PURPOSE)

วิธีการปฏิบัตินี้ได้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นการกำหนดวิธีปฏิบัติในการบำรุงรักษาเครื่องจักร และการดำเนินการซ่อมเครื่องจักร และอุปกรณ์ให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

### 2. ขอบเขต (SCOPE)

วิธีการปฏิบัติงานนี้ ครอบคลุมการซ่อมบำรุงเครื่องจักร และอุปกรณ์ในขบวนการผลิตของบริษัท ที่จะต้องทำการซ่อมบำรุง เพื่อให้เครื่องจักรอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานอยู่เสมอ โดยใช้ได้กับเครื่องจักรดังต่อไปนี้

- 2.1 CNC DRILL PLURITEC GIGA 8888 (125, 150 Krpm)
- 2.2 CNC DRILL PLURITEC GIGA 8888 L (125 Krpm)
- 2.3 CNC DRILL PLURITEC GOLDEN 8888 (150,160,180 Krpm)
- 2.4 CNC DRILL SCHMOLL

### 3. อ้างอิง (REFERENCE)

- 3.1 PREVENTIVE MAINTENANCE PROCEDURE (GP-092)
- 3.2 PREVENTIVE MAINTENANCE MANUAL

### 4. คำจำกัดความ (DEFINITION)

N/A

### 5. ขั้นตอนการปฏิบัติ (PROCEDURE)

#### 5.1 CONTROL CABINET

##### 5.1.1 CONTROL CABINET (RIGHT SIDE)

- 5.1.1 ทำการปิด Main Breaker ของเครื่องจักรเพื่อความปลอดภัยขณะปฏิบัติงาน
- 5.1.2 เก็บความเรียบร้อยของสายไฟภายในตู้ให้เรียบร้อย
- 5.1.3 ดูดฝุ่นทำความสะอาดภายในตู้ทั้งหมด
- 5.1.4 ทำการตรวจสอบสายไฟต่างๆภายในตู้ Control ถ้าพบว่าชำรุดให้ทำการแก้ไขทันที
- 5.1.5 ทำความสะอาดแผ่นกรองอากาศ โดยการดูดฝุ่น
- 5.1.6 ตรวจสอบพัดลมดูดอากาศ ถ้าพบว่าชำรุดให้ทำการแก้ไขทันที

##### 5.2.1 CONTROL CABINET ( LEFT SIDE )

- 5.2.1 ตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆภายในตู้ Control ถ้าพบว่าชำรุดให้ทำการแก้ไขทันที
- 5.2.2 ตรวจสอบสายไฟต่างๆภายในตู้ Control ถ้าพบว่าชำรุดให้ทำการแก้ไขทันที
- 5.2.3 เก็บความเรียบร้อยของสายไฟภายในตู้ให้เรียบร้อย
- 5.2.4 ดูดฝุ่นทำความสะอาดภายในตู้ทั้งหมด
- 5.2.5 ทำความสะอาดแผ่นกรองอากาศ โดยการดูดฝุ่น

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

### 5.2.6 ตรวจสอบพัดลมดูดอากาศ ถ้าพบว่าชำรุดให้ทำการแก้ไขทันที

## 5.2 BBD BOARD

5.2.1 ทำการตรวจสอบสวิทช์คันโยกต่างๆของ BBD Board ถ้าพบว่าชำรุดให้ทำการแก้ไขทันที

## 5.3 GRIPPER ASSY

5.3.1 ทำการขันยึดยึดสกรูด้วยประแจให้แน่น ( ดังรูป )

5.3.2 ทำการขันยึด Nut ด้วยประแจเบอร์ 13 ให้แน่น (ดังรูป)

5.3.3 ตรวจสอบสายไฟของ Proximity Switch ทั้งด้านบนและด้านล่างของ Gripper ถ้าพบว่าชำรุดให้ทำการแก้ไขทันที

5.3.4 ทำการขันยึด Nut ของ Proximity Switch ให้แน่นทั้งทางด้านบนและด้านล่าง

5.3.5 ทำการตรวจสอบสายลม , กระจบอกสูบลูบ และ Fitting ถ้าพบว่ามีการรั่วซึมของลมให้ทำการแก้ไขทันที

## 5.4 COOLING WATER SYSTEM

5.4.1 ทำการปิดวาล์วน้ำทั้งทางด้านเข้าและด้านออก

5.4.2 ทำการหมุนถอด Cartridge Filter ออกในทิศทางทวนเข็มนาฬิกา

5.4.3 ทำการถอด Water Filter ออก แล้วทำความสะอาดโดยการใช้แปรงขัดสิ่งสกปรกออกให้หมด

5.4.4 ประกอบ Filter และ Cartridge Filter กลับยังตำแหน่งเดิม พร้อมเปิดน้ำทางด้านออกและทางด้านเข้า

5.4.5 ทำการเปลี่ยนถ่ายน้ำในระบบหล่อเย็นของ Spindle อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

## 5.5 LASER STATION

5.5.1 ทำการขันยึดยึด Screw ยึดฐาน Laser ให้แน่น

5.5.2 ทำการตรวจสอบตำแหน่งของ Laser โดยการให้ Spindle จับดอกสว่านขนาดเล็กที่สุด แล้ว ให้เครื่องตรวจสอบดอกสว่านตามขั้นตอนของเครื่อง ถ้าพบว่า Laser ไม่สามารถตรวจสอบ ดอกสว่านได้ให้ทำการตั้งตำแหน่งของ Laser ใหม่ทันที

## 5.6 AIR DRYER

5.6.1 ทำความสะอาดแผง Coil ร้อนของ Air Dryer โดยการใช้ลมเป่า

5.6.2 ใช้ท่อดูดฝุ่นดูดทำความสะอาดภายใน Air Dryer

## 5.7 X, Y, Z AXIS

### 5.7.1 X AXIS

5.7.1.1 ตรวจสอบหัวอัดจารบีและสายลำเรียงจารบีถ้าพบว่าชำรุดให้ทำการแก้ไขทันที

5.7.1.2 ทำความสะอาดจารบีเก่าที่บริเวณ Lead Screw และ Ball Bearing ด้วยผ้าสะอาด

5.7.1.3 ใช้จารบีอัดตามหัวอัดต่างๆทั้งหมดจนเห็นว่าปริมาณจารบีเต็มสายลำเรียง

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

- 5.7.1.4 ตรวจสอบพัคลมระบายอากาศตรงตำแหน่งของแกน X ทั้งหมดถ้าพบว่าพัคลมชำรุดให้ทำการแก้ไขทันที
- 5.7.1.5 ใช้ผ้าสะอาดชุบแอลกอฮอล์แล้วเช็ดตาม Scale แกน X ให้สะอาดทั้งหมด
- 5.7.1.6 ทำการขันยึดอัด Nut ตรงตำแหน่ง Proximity Switch (X+ , X- ) .ให้แน่นทั้งหมด
- 5.7.1.7 ตรวจสอบสาย Connector ของ Proximity Switch ถ้าพบว่าชำรุดให้ทำการแก้ไขทันที

## 5.7.2 Y AXIS

- 5.7.2.1 ตรวจสอบหัวอัดจารบีและสายลำเรียงจารบีถ้าพบว่าชำรุดให้ทำการแก้ไขทันที
- 5.7.2.2 ทำความสะอาดจารบีเก่าที่บริเวณ Lead Screw และ Ball Bearing ด้วยผ้าสะอาด
- 5.7.2.3 ใช้จารบีอัดตามหัวอัดต่างๆทั้งหมดจนเห็นว่าปริมาณจารบีเต็มสายลำเรียง
- 5.7.2.4 ตรวจสอบพัคลมระบายอากาศตรงตำแหน่งของแกน Y ทั้งหมดถ้าพบว่าพัคลมชำรุดให้ทำการแก้ไขทันที
- 5.7.2.5 ใช้ผ้าสะอาดชุบแอลกอฮอล์แล้วใช้ผ้าสะอาดเช็ดตาม Scale แกน X ให้สะอาด
- 5.7.2.6 ใช้ผ้าสะอาดชุบแอลกอฮอล์แล้วใช้ผ้าสะอาดเช็ดตาม Scale แกน X ให้สะอาด
- 5.7.2.7 ทำการขันยึดอัด Nut ตรงตำแหน่ง Proximity Switch (Y+ , Y- ) .ให้แน่นทั้งหมด
- 5.7.2.8 ตรวจสอบสาย Connector ของ Proximity Switch ถ้าพบว่าชำรุดให้ทำการแก้ไขทันที

## 5.7.3 Z AXIS

- 5.7.3.1 ทำความสะอาดจารบีเก่าที่บริเวณ Reed Screw และ Ball Bearing ด้วยผ้าสะอาด
- 5.7.3.2 ใช้จารบีป้ายตรงบริเวณ Reed Screw เพื่อช่วยในการหล่อลื่น

## 5.8 TOOL CHANGE GROUP

- 5.8.1 ตรวจสอบ Slide Stopper ถ้าพบว่าชำรุดให้ทำการแก้ไขทันที
- 5.8.2 ตรวจสอบสภาพของมือจับ Magazine ถ้าพบว่าชำรุดให้ทำการแก้ไขทันที

## 5.9 DRILLING HEAD GROUP

- 5.9.1 ทำการขัน Nut ยึด Z Axis Flexible Rod ให้แน่นทั้งด้านบนและด้านล่าง
- 5.9.2 ตรวจสอบสายลมและ Fitting ต่างๆที่ตำแหน่งของ Spindle ถ้าพบว่าชำรุดให้ทำการเปลี่ยนทันที
- 5.9.3 ตรวจสอบสปริงดึงรั้งหัว Spindle ถ้าพบว่าชำรุดให้ทำการเปลี่ยนทันที

## 5.10 TOWER LIGHT

- 5.10.1 ตรวจสอบหลอดไฟแสดงสถานะ สีเขียว จะต้องสว่างเมื่อเครื่องจักรทำงานปกติ
- 5.10.2 ตรวจสอบหลอดไฟแสดงสถานะ สีเหลือง จะต้องสว่างในขณะที่เครื่องพร้อม

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่นิยมนำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

## ปฏิบัติงาน

- 5.10.3 ตรวจสอบหลอดไฟแสดงสถานะ สีแดง จะต้องสว่างในขณะที่เครื่องเกิดปัญหาและแสดงข้อความที่จอ Monitor  
 “ถ้ามีหลอดไฟแสดงสถานะหลอดใดหลอดหนึ่งไม่ทำงานดังที่กล่าว ให้ทำการแก้ไขทันที “

## 5.11 PNEUMATIC SYSTEM

- 5.11.1 ตรวจสอบสายลมต่างๆภายในเครื่องถ้าพบว่าชำรุดให้ทำการแก้ไขทันที  
 5.11.2 ตรวจสอบ Fitting ต่างๆถ้าพบว่าชำรุดให้ทำการแก้ไขทันที  
 5.11.3 ตรวจสอบ Pressure Gauge ต่างๆถ้าพบว่า Pressure Gauge ต่างๆไม่แสดงค่าให้ทำการแก้ไขทันที

## 5.12 VACUUM SYSTEM

- 5.12.1 ตรวจสอบท่อดูดฝุ่นต่างๆภายในเครื่องตาม Spindle ถ้าพบว่าชำรุดให้ทำการเปลี่ยนทันที  
 5.12.2 ตรวจสอบ Header ของท่อดูดฝุ่นถ้าพบว่าชำรุดให้ทำการแก้ไขทันที  
 5.12.3 ตรวจสอบท่อดูดฝุ่นต่างๆภายในเครื่องและนอกเครื่องถ้าพบว่าชำรุดให้ทำการแก้ไขทันที  
 5.12.4 ตรวจสอบระบบปิด-เปิดท่อดูดฝุ่นถ้าพบว่าชำรุดให้ทำการแก้ไขทันที  
 5.12.5 ตรวจสอบ Vacuum Plug ถ้าพบว่าชำรุดให้ทำการแก้ไขทันที

## 5.13 MAIN AIR PRESSURE

- 5.13.1 ตรวจสอบแรงดันลมโดยสังเกตจาก Pressure Gauge ต้องไม่ต่ำกว่า 6 bar ถ้าพบว่าต่ำกว่า 6 bar ให้ทำการแก้ไขทันที

## 5.14 CNC CONSOLE

- 5.14.1 ตรวจสอบ Key Board Computer ถ้าพบว่าชำรุดให้ทำการแก้ไขทันที  
 5.14.2 ทำความสะอาดภายใน CPU โดยใช้ท่อดูดฝุ่นทำความสะอาด  
 5.14.3 ตรวจสอบปุ่มกดแสดงสถานะต่างๆ ให้มีไฟแสดงในขณะที่ทำงาน

## 5.15 SPINDLE COLLET

- 5.15.1 เลื่อนตำแหน่ง TABLE ไปตำแหน่งที่เหมาะสม  
 5.15.2 ใช้หกเหลี่ยม คลายสกรูยึด PRESSURE FOOT ออก  
 5.15.3 กด SWITCH SPINDLE COLLET OPEN เพื่อเอาดอก DUMMY ออก  
 5.15.4 ใช้หกเหลี่ยม คลายสกรูยึด COLLET ออก  
 5.15.5 ใช้อุปกรณ์ชุดทำความสะอาด COLLET เพื่อทำความสะอาด COLLET  
 5.15.6 เปลี่ยน COLLET RUBBER INSERT ใหม่  
 5.15.7 ใส่ SPINDLE COLLET กลับยังตำแหน่งเดิม  
 5.15.8 ขันยึด COLLET กลับยังตำแหน่งเดิม ให้แน่น  
 5.15.9 ใส่ดอก DUMMY ใน SPINDLE COLLET

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
 ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

### เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้

1. กล่องเครื่องมือประจำตัวช่าง 1 ชุด
2. เครื่องดูดฝุ่น
3. แอลกอฮอล์
4. ผ้าสะอาด
5. ชุดสำหรับล้าง COLLET
6. CONTACT CLEANER
7. ดอกสว่านขนาด 0.2 MM 1 หรือ 0.3 MM
8. จาระบี
9. MUTLI METER

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

## ภาคผนวก ง.

### Preventive Maintenance Report และ Westwind spindle outer dimensions

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

Westwind spindle outer dimensions

Technical characteristics	WW1331	WW1531	WW1686	Unit of measurement
AIR PRESSURE FOR PNEUMOSTATIC SYSTEM	5.6	5.6	5.6	Kg/cm <sup>2</sup>
	80	80	80	psig
AIR CONSUMPTION @ 80 psig	56	101.9	124.6	l/min
	1.97	3.6	4.4	scfm
MAXIMUM HEAT DISSIPATION TO COOLING FLUID	520	700	560	W
WEIGHT	3.2	3.2	3.3	Kg
	7.15	7.15	7.3	lb
MAX STATIC RUN-OUT AT 20 mm FROM THE COLLET	0.005 (0.0002")	0.005 (0.0002")	0.005 (0.0002")	mm in
MAX DYNAMIC RUN-OUT AT 20 mm FROM THE COLLET	0.010 (0.0004")	0.010 (0.0004")	0.010 (0.0004")	Mm in
MAXIMUM SPEED	125,000	150,000	180,000	rpm
COLLET SIZE	3.175 1/8	3.175 1/8	3.175 1/8	Mm in
COLLET TORQUE MIN	1.4 1.2	1.4 1.2	1.4 1.2	Nm Lb/in
VOLTAGE MAX	166	170	300	Volts
FREQUENCY MAX	2083	2565	3110	Hz

ภาคผนวก จ.  
เวลาเครื่องจักรเสีย

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

## เวลาเครื่องจักรเสียเดือนตุลาคม 2553

ลำดับ	รหัสเครื่องจักร	ชื่อเครื่องจักร	เครื่องจักร หยุด กะทันหัน (ชั่วโมง)	เปอร์เซ็นต์ เครื่องจักร หยุด(%)	MTBF (ชั่วโมง)	MTTR (ชั่วโมง)	อัตราเดิน เครื่องจักร (A)
1	CND-DRY-02	CNC DRILL # 02	12.00	1.67%	77.22	1.33	96.53%
2	CND-DRY-03	CNC DRILL # 03	14.00	1.94%	38.00	0.78	95.00%
3	CND-DRY-04	CNC DRILL # 04	9.00	1.25%	57.92	0.75	96.53%
4	CND-DRY-05	CNC DRILL # 05	7.00	0.97%	43.31	0.44	96.25%
5	CND-DRY-06	CNC DRILL # 06	10.30	1.43%	38.21	0.57	95.51%
6	CND-DRY-07	CNC DRILL # 07	3.40	0.47%	58.38	0.28	97.31%
7	CND-DRY-08	CNC DRILL # 08	7.30	1.01%	53.52	0.56	96.63%
8	CND-DRY-09	CNC DRILL # 09	18.00	2.50%	76.56	2.00	95.69%
9	CND-DRY-10	CNC DRILL # 10	17.00	2.36%	62.55	1.55	95.56%
10	CND-DRY-11	CNC DRILL # 11	12.00	1.67%	57.67	1.00	96.11%
11	CND-DRY-12	CNC DRILL # 12	18.00	2.50%	45.53	1.20	94.86%
12	CND-DRY-13	CNC DRILL # 13	13.00	1.81%	62.91	1.18	96.11%
13	CND-DRY-14	CNC DRILL # 14	16.00	2.22%	76.78	1.78	95.97%
14	CND-DRY-15	CNC DRILL # 15	12.00	1.67%	69.40	1.20	96.39%
15	CND-DRY-16	CNC DRILL # 16	16.00	2.22%	62.64	1.45	95.69%
16	CND-DRY-17	CNC DRILL # 17	7.00	0.97%	43.31	0.44	96.25%
17	CND-DRY-18	CNC DRILL # 18	8.00	1.11%	36.26	0.42	95.69%
18	CND-DRY-19	CNC DRILL # 19	9.00	1.25%	77.56	1.00	96.94%
19	CND-DRY-20	CNC DRILL # 20	12.00	1.67%	99.57	1.71	96.81%
20	CND-DRY-22	CNC DRILL # 22	14.00	1.94%	57.50	1.17	95.83%
21	CND-DRY-23	CNC DRILL # 23	8.00	1.11%	40.65	0.47	95.97%
22	CND-DRY-24	CNC DRILL # 24	5.00	0.69%	87.88	0.63	97.64%
23	CND-DRY-25	CNC DRILL # 25	12.00	1.67%	77.22	1.33	96.53%
24	CND-DRY-26	CNC DRILL # 26	9.00	1.25%	57.92	0.75	96.53%
25	CND-DRY-28	CNC DRILL # 28	13.00	1.81%	53.08	1.00	95.83%
26	CND-DRY-29	CNC DRILL # 29	12.00	1.67%	77.22	1.33	96.53%
27	CND-DRY-30	CNC DRILL # 30	8.00	1.11%	58.00	0.67	96.67%

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

28	CND-DRY-31	CNC DRILL # 31	5.00	0.69%	49.79	0.36	96.81%
29	CND-DRY-32	CNC DRILL # 32	8.50	1.18%	43.22	0.53	96.04%
30	CND-DRY-33	CNC DRILL # 33	7.00	0.97%	58.08	0.58	96.81%
31	CND-DRY-34	CNC DRILL # 34	8.00	1.11%	49.57	0.57	96.39%
32	CND-DRY-36	CNC DRILL # 36	9.00	1.25%	40.59	0.53	95.83%
33	CND-DRY-37	CNC DRILL # 37	1.00	0.14%	58.58	0.08	97.64%
34	CND-DRY-38	CNC DRILL # 38	6.00	0.83%	46.33	0.40	96.53%
35	CND-DRY-41	CNC DRILL # 41	17.00	2.36%	52.77	1.31	95.28%
36	CND-DRY-43	CNC DRILL # 43	10.00	1.39%	40.53	0.59	95.69%
37	CND-DRY-44	CNC DRILL # 44	8.00	1.11%	36.26	0.42	95.69%
38	CND-DRY-45	CNC DRILL # 45	18.00	2.50%	57.17	1.50	95.28%
39	CND-DRY-46	CNC DRILL # 46	7.00	0.97%	36.32	0.37	95.83%
40	CND-DRY-47	CNC DRILL # 47	8.00	1.11%	49.57	0.57	96.39%
41	CND-DRY-48	CNC DRILL # 48	1.35	0.19%	58.55	0.11	97.59%
42	CND-DRY-51	CNC DRILL # 51	9.50	1.32%	38.25	0.53	95.63%
43	CND-DRY-52	CNC DRILL # 52	6.24	0.87%	36.36	0.33	95.94%
44	CND-DRY-53	CNC DRILL # 53	9.37	1.30%	77.51	1.04	96.89%
45	CND-DRY-54	CNC DRILL # 54	10.00	1.39%	99.86	1.43	97.08%
46	CND-DRY-55	CNC DRILL #55	11.15	1.55%	87.11	1.39	96.78%
47	CND-DRY-56	CNC DRILL # 56	10.56	1.47%	53.26	0.81	96.17%
48	CND-DRY-57	CNC DRILL # 57	9.17	1.27%	49.49	0.66	96.23%
49	CND-DRY-58	CNC DRILL # 58	7.00	0.97%	38.39	0.39	95.97%
50	CND-DRY-59	CNC DRILL # 59	8.26	1.15%	36.25	0.43	95.66%
51	CND-DRY-61	CNC DRILL # 61	6.26	0.87%	58.15	0.52	96.91%
52	CND-DRY-62	CNC DRILL # 62	0.48	0.07%	43.72	0.03	97.16%
53	CND-DRY-63	CNC DRILL # 63	6.00	0.83%	38.44	0.33	96.11%
54	CND-DRY-64	CNC DRILL # 64	6.40	0.89%	49.69	0.46	96.61%
55	CND-DRY-66	CNC DRILL #66	1.51	0.21%	36.60	0.08	96.60%
56	CND-DRY-67	CNC DRILL #67	12.00	1.67%	77.22	1.33	96.53%
57	CND-DRY-68	CNC DRILL # 68	5.10	0.71%	87.86	0.64	97.63%
58	CND-DRY-69	CNC DRILL # 69	6.50	0.90%	77.83	0.72	97.29%
59	CND-DRY-70	CNC DRILL # 70	5.35	0.74%	77.96	0.59	97.45%

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

60	CND-DRY-71	CNC DRILL # 71	2.00	0.28%	53.92	0.15	97.36%
61	CND-DRY-72	CNC DRILL # 72	10.00	1.39%	77.44	1.11	96.81%
62	CND-DRY-73	CNC DRILL # 73	8.50	1.18%	43.22	0.53	96.04%
63	CND-DRY-74	CNC DRILL # 74	17.00	2.36%	52.77	1.31	95.28%
64	CND-DRY-75	CNC DRILL # 75	9.50	1.32%	57.88	0.79	96.46%
65	CND-DRY-76	CNC DRILL # 76	8.00	1.11%	87.50	1.00	97.22%

เวลาเครื่องจักรเสียเดือนพฤศจิกายน 2553

ลำดับ	รหัสเครื่องจักร	ชื่อเครื่องจักร	เครื่องจักรหยุดกะทันหัน (ชั่วโมง)	เปอร์เซ็นต์เครื่องจักรหยุด(%)	MTBF (ชั่วโมง)	MTTR (ชั่วโมง)	อัตราเดินเครื่องจักร (A)
1	CND-DRY-02	CNC DRILL # 02	8.00	1.11%	58.00	0.67	96.67%
2	CND-DRY-03	CNC DRILL # 03	9.40	1.31%	63.24	0.85	96.61%
3	CND-DRY-04	CNC DRILL # 04	9.00	1.25%	53.38	0.69	96.39%
4	CND-DRY-05	CNC DRILL # 05	7.00	0.97%	176.25	1.75	97.92%
5	CND-DRY-06	CNC DRILL # 06	13.00	1.81%	53.08	1.00	95.83%
6	CND-DRY-07	CNC DRILL # 07	10.00	1.39%	38.22	0.56	95.56%
7	CND-DRY-08	CNC DRILL # 08	7.00	0.97%	77.78	0.78	97.22%
8	CND-DRY-09	CNC DRILL # 09	9.00	1.25%	43.19	0.56	95.97%
9	CND-DRY-10	CNC DRILL # 10	15.00	2.08%	49.07	1.07	95.42%
10	CND-DRY-11	CNC DRILL # 11	9.00	1.25%	53.38	0.69	96.39%
11	CND-DRY-12	CNC DRILL # 12	11.25	1.56%	40.46	0.66	95.52%
12	CND-DRY-13	CNC DRILL # 13	12.00	1.67%	57.67	1.00	96.11%
13	CND-DRY-14	CNC DRILL # 14	6.00	0.83%	77.89	0.67	97.36%
14	CND-DRY-15	CNC DRILL # 15	8.00	1.11%	53.46	0.62	96.53%
15	CND-DRY-16	CNC DRILL # 16	4.00	0.56%	141.40	0.80	98.19%
16	CND-DRY-17	CNC DRILL # 17	15.00	2.08%	86.63	1.88	96.25%
17	CND-DRY-18	CNC DRILL # 18	10.00	1.39%	77.44	1.11	96.81%
18	CND-DRY-19	CNC DRILL # 19	6.00	0.83%	58.17	0.50	96.94%
19	CND-DRY-20	CNC DRILL # 20	15.00	2.08%	52.92	1.15	95.56%
20	CND-DRY-22	CNC DRILL # 22	8.00	1.11%	46.20	0.53	96.25%

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

21	CND-DRY-23	CNC DRILL # 23	7.50	1.04%	43.28	0.47	96.18%
22	CND-DRY-24	CNC DRILL # 24	4.00	0.56%	36.47	0.21	96.25%
23	CND-DRY-25	CNC DRILL # 25	7.00	0.97%	36.32	0.37	95.83%
24	CND-DRY-26	CNC DRILL # 26	8.00	1.11%	58.00	0.67	96.67%
25	CND-DRY-28	CNC DRILL # 28	6.14	0.85%	69.99	0.61	97.20%
26	CND-DRY-29	CNC DRILL # 29	17.00	2.36%	62.55	1.55	95.56%
27	CND-DRY-30	CNC DRILL # 30	10.00	1.39%	36.16	0.53	95.42%
28	CND-DRY-31	CNC DRILL # 31	8.00	1.11%	77.67	0.89	97.08%
29	CND-DRY-32	CNC DRILL # 32	9.00	1.25%	46.13	0.60	96.11%
30	CND-DRY-33	CNC DRILL # 33	13.00	1.81%	57.58	1.08	95.97%
31	CND-DRY-34	CNC DRILL # 34	10.00	1.39%	46.07	0.67	95.97%
32	CND-DRY-36	CNC DRILL # 36	8.00	1.11%	40.65	0.47	95.97%
33	CND-DRY-37	CNC DRILL # 37	2.50	0.35%	63.86	0.23	97.57%
34	CND-DRY-38	CNC DRILL # 38	3.80	0.53%	58.35	0.32	97.25%
35	CND-DRY-41	CNC DRILL # 41	12.00	1.67%	69.40	1.20	96.39%
36	CND-DRY-43	CNC DRILL # 43	10.00	1.39%	63.18	0.91	96.53%
37	CND-DRY-44	CNC DRILL # 44	13.00	1.81%	45.87	0.87	95.56%
38	CND-DRY-45	CNC DRILL # 45	10.50	1.46%	77.39	1.17	96.74%
39	CND-DRY-46	CNC DRILL # 46	23.00	3.19%	52.31	1.77	94.44%
40	CND-DRY-47	CNC DRILL # 47	12.00	1.67%	57.67	1.00	96.11%
41	CND-DRY-48	CNC DRILL # 48	26.00	3.61%	85.25	3.25	94.72%
42	CND-DRY-51	CNC DRILL # 51	10.20	1.42%	69.58	1.02	96.64%
43	CND-DRY-52	CNC DRILL # 52	9.11	1.27%	63.26	0.83	96.65%
44	CND-DRY-53	CNC DRILL # 53	6.47	0.90%	140.91	1.29	97.85%
45	CND-DRY-54	CNC DRILL # 54	18.00	2.50%	76.56	2.00	95.69%
46	CND-DRY-55	CNC DRILL # 55	8.04	1.12%	49.57	0.57	96.38%
47	CND-DRY-56	CNC DRILL # 56	4.31	0.60%	63.70	0.39	97.32%
48	CND-DRY-57	CNC DRILL # 57	13.00	1.81%	53.08	1.00	95.83%
49	CND-DRY-58	CNC DRILL # 58	9.10	1.26%	57.91	0.76	96.51%
50	CND-DRY-59	CNC DRILL # 59	4.50	0.63%	36.45	0.24	96.18%
51	CND-DRY-61	CNC DRILL # 61	3.56	0.49%	78.16	0.40	97.70%
52	CND-DRY-62	CNC DRILL # 62	8.23	1.14%	53.44	0.63	96.50%

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

53	CND-DRY-63	CNC DRILL # 63	7.00	0.97%	46.27	0.47	96.39%
54	CND-DRY-64	CNC DRILL # 64	12.00	1.67%	49.29	0.86	95.83%
55	CND-DRY-66	CNC DRILL #66	6.00	0.83%	141.00	1.20	97.92%
56	CND-DRY-67	CNC DRILL #67	19.00	2.64%	57.08	1.58	95.14%
57	CND-DRY-68	CNC DRILL # 68	9.00	1.25%	57.92	0.75	96.53%
58	CND-DRY-69	CNC DRILL # 69	4.00	0.56%	88.00	0.50	97.78%
59	CND-DRY-70	CNC DRILL # 70	6.00	0.83%	63.55	0.55	97.08%
60	CND-DRY-71	CNC DRILL # 71	8.00	1.11%	77.67	0.89	97.08%
61	CND-DRY-72	CNC DRILL # 72	9.00	1.25%	38.28	0.50	95.69%
62	CND-DRY-73	CNC DRILL # 73	12.00	1.67%	57.67	1.00	96.11%
63	CND-DRY-74	CNC DRILL # 74	14.00	1.94%	62.82	1.27	95.97%
64	CND-DRY-75	CNC DRILL # 75	7.00	0.97%	58.08	0.58	96.81%
65	CND-DRY-76	CNC DRILL # 76	16.00	2.22%	76.78	1.78	95.97%

เวลาเครื่องจักรเสียเดือนธันวาคม 2553

ลำดับ	รหัสเครื่องจักร	ชื่อเครื่องจักร	เครื่องจักร หยุด กะทันหัน (ชั่วโมง)	เปอร์ เซ็นต์ เครื่องจักร หยุด(%)	MTBF (ชั่วโมง)	MTTR (ชั่วโมง)	อัตราเดิน เครื่องจักร (A)
1	CND-DRY-02	CNC DRILL # 02	15.00	2.08%	76.89	1.67	96.11%
2	CND-DRY-03	CNC DRILL # 03	8.00	1.11%	58.00	0.67	96.67%
3	CND-DRY-04	CNC DRILL # 04	5.00	0.69%	46.40	0.33	96.67%
4	CND-DRY-05	CNC DRILL # 05	7.00	0.97%	49.64	0.50	96.53%
5	CND-DRY-06	CNC DRILL # 06	4.00	0.56%	38.56	0.22	96.39%
6	CND-DRY-07	CNC DRILL # 07	13.00	1.81%	36.00	0.68	95.00%
7	CND-DRY-08	CNC DRILL # 08	8.00	1.11%	87.50	1.00	97.22%
8	CND-DRY-09	CNC DRILL # 09	9.00	1.25%	49.50	0.64	96.25%
9	CND-DRY-10	CNC DRILL # 10	14.00	1.94%	77.00	1.56	96.25%
10	CND-DRY-11	CNC DRILL # 11	12.00	1.67%	57.67	1.00	96.11%
11	CND-DRY-12	CNC DRILL # 12	17.00	2.36%	45.60	1.13	95.00%
12	CND-DRY-13	CNC DRILL # 13	9.50	1.32%	40.56	0.56	95.76%
13	CND-DRY-14	CNC DRILL # 14	13.50	1.88%	42.91	0.84	95.35%

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

14	CND-DRY-15	CNC DRILL # 15	9.00	1.25%	69.70	0.90	96.81%
15	CND-DRY-16	CNC DRILL # 16	5.00	0.69%	63.64	0.45	97.22%
16	CND-DRY-17	CNC DRILL # 17	7.00	0.97%	87.63	0.88	97.36%
17	CND-DRY-18	CNC DRILL # 18	9.00	1.25%	36.21	0.47	95.56%
18	CND-DRY-19	CNC DRILL # 19	15.50	2.15%	35.87	0.82	94.65%
19	CND-DRY-20	CNC DRILL # 20	8.50	1.18%	63.32	0.77	96.74%
20	CND-DRY-22	CNC DRILL # 22	8.00	1.11%	77.67	0.89	97.08%
21	CND-DRY-23	CNC DRILL # 23	7.00	0.97%	117.17	1.17	97.64%
22	CND-DRY-24	CNC DRILL # 24	10.50	1.46%	99.79	1.50	97.01%
23	CND-DRY-25	CNC DRILL # 25	2.50	0.35%	38.64	0.14	96.60%
24	CND-DRY-26	CNC DRILL # 26	12.60	1.75%	45.89	0.84	95.61%
25	CND-DRY-28	CNC DRILL # 28	6.20	0.86%	58.15	0.52	96.92%
26	CND-DRY-29	CNC DRILL # 29	13.60	1.89%	35.97	0.72	94.92%
27	CND-DRY-30	CNC DRILL # 30	23.50	3.26%	42.28	1.47	93.96%
28	CND-DRY-31	CNC DRILL # 31	17.00	2.36%	48.93	1.21	95.14%
29	CND-DRY-32	CNC DRILL # 32	6.00	0.83%	58.17	0.50	96.94%
30	CND-DRY-33	CNC DRILL # 33	8.00	1.11%	69.80	0.80	96.94%
31	CND-DRY-34	CNC DRILL # 34	13.00	1.81%	57.58	1.08	95.97%
32	CND-DRY-36	CNC DRILL # 36	7.00	0.97%	77.78	0.78	97.22%
33	CND-DRY-37	CNC DRILL # 37	14.00	1.94%	49.14	1.00	95.56%
34	CND-DRY-38	CNC DRILL # 38	14.00	1.94%	62.82	1.27	95.97%
35	CND-DRY-41	CNC DRILL # 41	17.00	2.36%	48.93	1.21	95.14%
36	CND-DRY-43	CNC DRILL # 43	6.00	0.83%	53.62	0.46	96.81%
37	CND-DRY-44	CNC DRILL # 44	7.00	0.97%	43.31	0.44	96.25%
38	CND-DRY-45	CNC DRILL # 45	5.50	0.76%	77.94	0.61	97.43%
39	CND-DRY-46	CNC DRILL # 46	3.50	0.49%	88.06	0.44	97.85%
40	CND-DRY-47	CNC DRILL # 47	13.00	1.81%	62.91	1.18	96.11%
41	CND-DRY-48	CNC DRILL # 48	12.50	1.74%	53.12	0.96	95.90%
42	CND-DRY-51	CNC DRILL # 51	13.60	1.89%	86.80	1.70	96.44%
43	CND-DRY-52	CNC DRILL # 52	12.06	1.68%	38.11	0.67	95.27%
44	CND-DRY-53	CNC DRILL # 53	11.36	1.58%	53.20	0.87	96.06%
45	CND-DRY-54	CNC DRILL # 54	12.00	1.67%	87.00	1.50	96.67%

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

46	CND-DRY-55	CNC DRILL #55	13.10	1.82%	35.99	0.69	94.99%
47	CND-DRY-56	CNC DRILL # 56	5.50	0.76%	53.65	0.42	96.88%
48	CND-DRY-57	CNC DRILL # 57	11.30	1.57%	43.04	0.71	95.65%
49	CND-DRY-58	CNC DRILL # 58	18.50	2.57%	48.82	1.32	94.93%
50	CND-DRY-59	CNC DRILL # 59	11.33	1.57%	77.30	1.26	96.62%
51	CND-DRY-61	CNC DRILL # 61	11.36	1.58%	63.06	1.03	96.34%
52	CND-DRY-62	CNC DRILL # 62	10.49	1.46%	57.79	0.87	96.32%
53	CND-DRY-63	CNC DRILL # 63	17.00	2.36%	68.90	1.70	95.69%
54	CND-DRY-64	CNC DRILL # 64	3.25	0.45%	88.09	0.41	97.88%
55	CND-DRY-66	CNC DRILL #66	10.32	1.43%	43.11	0.65	95.79%
56	CND-DRY-67	CNC DRILL #67	16.00	2.22%	99.00	2.29	96.25%
57	CND-DRY-68	CNC DRILL # 68	10.59	1.47%	38.19	0.59	95.47%
58	CND-DRY-69	CNC DRILL # 69	3.01	0.42%	78.22	0.33	97.78%
59	CND-DRY-70	CNC DRILL # 70	14.60	2.03%	45.76	0.97	95.33%
60	CND-DRY-71	CNC DRILL # 71	8.40	1.17%	49.54	0.60	96.33%
61	CND-DRY-72	CNC DRILL # 72	5.01	0.70%	46.40	0.33	96.67%
62	CND-DRY-73	CNC DRILL # 73	12.40	1.72%	62.96	1.13	96.19%
63	CND-DRY-74	CNC DRILL # 74	3.31	0.46%	58.39	0.28	97.32%
64	CND-DRY-75	CNC DRILL # 75	13.20	1.83%	42.93	0.83	95.39%
65	CND-DRY-76	CNC DRILL # 76	9.05	1.26%	49.50	0.65	96.24%

เวลาเครื่องจักรเสียเดือนมกราคม 2554

ลำดับ	รหัสเครื่องจักร	ชื่อเครื่องจักร	เครื่องจักร หยุด กะทันหัน (ชั่วโมง)	เปอร์ เซ็นต์ เครื่องจักร หยุด(%)	MTBF (ชั่วโมง)	MTTR (ชั่วโมง)	อัตราเดิน เครื่องจักร (A)
1	CND-DRY-02	CNC DRILL # 02	12.40	1.72%	57.63	1.03	96.06%
2	CND-DRY-03	CNC DRILL # 03	13.50	1.88%	86.81	1.69	96.46%
3	CND-DRY-04	CNC DRILL # 04	8.30	1.15%	57.98	0.69	96.63%
4	CND-DRY-05	CNC DRILL # 05	10.20	1.42%	49.41	0.73	96.08%
5	CND-DRY-06	CNC DRILL # 06	6.40	0.89%	46.31	0.43	96.47%
6	CND-DRY-07	CNC DRILL # 07	16.00	2.22%	42.75	1.00	95.00%

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

7	CND-DRY-08	CNC DRILL # 08	17.50	2.43%	45.57	1.17	94.93%
8	CND-DRY-09	CNC DRILL # 09	6.00	0.83%	87.75	0.75	97.50%
9	CND-DRY-10	CNC DRILL # 10	6.00	0.83%	53.62	0.46	96.81%
10	CND-DRY-11	CNC DRILL # 11	4.00	0.56%	78.11	0.44	97.64%
11	CND-DRY-12	CNC DRILL # 12	19.00	2.64%	98.57	2.71	95.83%
12	CND-DRY-13	CNC DRILL # 13	6.00	0.83%	70.00	0.60	97.22%
13	CND-DRY-14	CNC DRILL # 14	9.00	1.25%	77.56	1.00	96.94%
14	CND-DRY-15	CNC DRILL # 15	6.63	0.92%	46.29	0.44	96.44%
15	CND-DRY-16	CNC DRILL # 16	2.56	0.36%	38.64	0.14	96.59%
16	CND-DRY-17	CNC DRILL # 17	5.31	0.74%	70.07	0.53	97.32%
17	CND-DRY-18	CNC DRILL # 18	18.00	2.50%	62.45	1.64	95.42%
18	CND-DRY-19	CNC DRILL # 19	7.34	1.02%	87.58	0.92	97.31%
19	CND-DRY-20	CNC DRILL # 20	8.00	1.11%	46.20	0.53	96.25%
20	CND-DRY-22	CNC DRILL # 22	12.50	1.74%	49.25	0.89	95.76%
21	CND-DRY-23	CNC DRILL # 23	11.00	1.53%	43.06	0.69	95.69%
22	CND-DRY-24	CNC DRILL # 24	1.44	0.20%	58.55	0.12	97.58%
23	CND-DRY-25	CNC DRILL # 25	7.00	0.97%	34.45	0.35	95.69%
24	CND-DRY-26	CNC DRILL # 26	15.00	2.08%	57.42	1.25	95.69%
25	CND-DRY-28	CNC DRILL # 28	4.14	0.58%	46.46	0.28	96.79%
26	CND-DRY-29	CNC DRILL # 29	1.69	0.23%	88.29	0.21	98.10%
27	CND-DRY-30	CNC DRILL # 30	19.00	2.64%	68.70	1.90	95.42%
28	CND-DRY-31	CNC DRILL # 31	14.00	1.94%	53.00	1.08	95.69%
29	CND-DRY-32	CNC DRILL # 32	13.00	1.81%	36.00	0.68	95.00%
30	CND-DRY-33	CNC DRILL # 33	2.29	0.32%	38.65	0.13	96.63%
31	CND-DRY-34	CNC DRILL # 34	6.98	0.97%	49.64	0.50	96.53%
32	CND-DRY-36	CNC DRILL # 36	18.00	2.50%	86.25	2.25	95.83%
33	CND-DRY-37	CNC DRILL # 37	3.27	0.45%	58.39	0.27	97.32%
34	CND-DRY-38	CNC DRILL # 38	3.40	0.47%	63.78	0.31	97.44%
35	CND-DRY-41	CNC DRILL # 41	10.29	1.43%	49.41	0.74	96.07%
36	CND-DRY-43	CNC DRILL # 43	18.00	2.50%	76.56	2.00	95.69%
37	CND-DRY-44	CNC DRILL # 44	8.32	1.16%	87.46	1.04	97.18%
38	CND-DRY-45	CNC DRILL # 45	17.00	2.36%	48.93	1.21	95.14%

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

39	CND-DRY-46	CNC DRILL # 46	2.42	0.34%	70.36	0.24	97.72%
40	CND-DRY-47	CNC DRILL # 47	6.28	0.87%	38.43	0.35	96.07%
41	CND-DRY-48	CNC DRILL # 48	12.31	1.71%	57.64	1.03	96.07%
42	CND-DRY-51	CNC DRILL # 51	3.22	0.45%	78.20	0.36	97.75%
43	CND-DRY-52	CNC DRILL # 52	4.54	0.63%	58.29	0.38	97.15%
44	CND-DRY-53	CNC DRILL # 53	10.50	1.46%	46.03	0.70	95.90%
45	CND-DRY-54	CNC DRILL # 54	9.00	1.25%	53.38	0.69	96.39%
46	CND-DRY-55	CNC DRILL #55	4.47	0.62%	58.29	0.37	97.16%
47	CND-DRY-56	CNC DRILL # 56	6.32	0.88%	77.85	0.70	97.32%
48	CND-DRY-57	CNC DRILL # 57	8.25	1.15%	87.47	1.03	97.19%
49	CND-DRY-58	CNC DRILL # 58	2.87	0.40%	63.83	0.26	97.52%
50	CND-DRY-59	CNC DRILL # 59	3.73	0.52%	88.03	0.47	97.82%
51	CND-DRY-61	CNC DRILL # 61	9.00	1.25%	36.21	0.47	95.56%
52	CND-DRY-62	CNC DRILL # 62	7.70	1.07%	58.03	0.64	96.71%
53	CND-DRY-63	CNC DRILL # 63	16.00	2.22%	45.67	1.07	95.14%
54	CND-DRY-64	CNC DRILL # 64	4.38	0.61%	49.83	0.31	96.89%
55	CND-DRY-66	CNC DRILL #66	14.00	1.94%	38.00	0.78	95.00%
56	CND-DRY-67	CNC DRILL #67	6.00	0.83%	58.17	0.50	96.94%
57	CND-DRY-68	CNC DRILL # 68	13.00	1.81%	49.21	0.93	95.69%
58	CND-DRY-69	CNC DRILL # 69	7.00	0.97%	77.78	0.78	97.22%
59	CND-DRY-70	CNC DRILL # 70	6.00	0.83%	87.75	0.75	97.50%
60	CND-DRY-71	CNC DRILL # 71	3.00	0.42%	70.30	0.30	97.64%
61	CND-DRY-72	CNC DRILL # 72	9.00	1.25%	49.50	0.64	96.25%
62	CND-DRY-73	CNC DRILL # 73	8.50	1.18%	57.96	0.71	96.60%
63	CND-DRY-74	CNC DRILL # 74	3.50	0.49%	40.91	0.21	96.60%
64	CND-DRY-75	CNC DRILL # 75	8.00	1.11%	77.67	0.89	97.08%
65	CND-DRY-76	CNC DRILL # 76	14.00	1.94%	99.29	2.00	96.53%

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

## เวลาเครื่องจักรเสียเดือนกุมภาพันธ์ 2554

ลำดับ	รหัสเครื่องจักร	ชื่อเครื่องจักร	เครื่องจักร หยุด กะทันหัน (ชั่วโมง)	เปอร์ เซ็นต์ เครื่องจักร หยุด(%)	MTBF (ชั่วโมง)	MTTR (ชั่วโมง)	อัตราเดิน เครื่องจักร (A)
1	CND-DRY-02	CNC DRILL # 02	16.00	2.22%	33.32	0.84	94.20%
2	CND-DRY-03	CNC DRILL # 03	13.50	1.88%	53.54	1.13	95.61%
3	CND-DRY-04	CNC DRILL # 04	18.00	2.50%	33.21	0.95	93.90%
4	CND-DRY-05	CNC DRILL # 05	9.00	1.25%	37.76	0.53	95.54%
5	CND-DRY-06	CNC DRILL # 06	12.00	1.67%	49.46	0.92	95.68%
6	CND-DRY-07	CNC DRILL # 07	14.00	1.94%	71.67	1.56	95.98%
7	CND-DRY-08	CNC DRILL # 08	27.34	3.80%	79.08	3.42	94.15%
8	CND-DRY-09	CNC DRILL # 09	17.00	2.36%	39.69	1.06	94.49%
9	CND-DRY-10	CNC DRILL # 10	9.00	1.25%	53.92	0.75	96.28%
10	CND-DRY-11	CNC DRILL # 11	13.00	1.81%	49.38	1.00	95.54%
11	CND-DRY-12	CNC DRILL # 12	16.00	2.22%	39.75	1.00	94.64%
12	CND-DRY-13	CNC DRILL # 13	8.00	1.11%	40.25	0.50	95.83%
13	CND-DRY-14	CNC DRILL # 14	15.50	2.15%	49.19	1.19	95.16%
14	CND-DRY-15	CNC DRILL # 15	11.00	1.53%	53.75	0.92	95.98%
15	CND-DRY-16	CNC DRILL # 16	13.00	1.81%	45.79	0.93	95.39%
16	CND-DRY-17	CNC DRILL # 17	11.37	1.58%	35.48	0.63	95.03%
17	CND-DRY-18	CNC DRILL # 18	9.02	1.25%	31.95	0.45	95.09%
18	CND-DRY-19	CNC DRILL # 19	8.18	1.14%	72.31	0.91	96.85%
19	CND-DRY-20	CNC DRILL # 20	7.55	1.05%	49.80	0.58	96.35%
20	CND-DRY-22	CNC DRILL # 22	16.00	2.22%	49.15	1.23	95.09%
21	CND-DRY-23	CNC DRILL # 23	8.00	1.11%	81.50	1.00	97.02%
22	CND-DRY-24	CNC DRILL # 24	9.00	1.25%	53.92	0.75	96.28%
23	CND-DRY-25	CNC DRILL # 25	13.00	1.81%	71.78	1.44	96.13%
24	CND-DRY-26	CNC DRILL # 26	16.00	2.22%	53.33	1.33	95.24%
25	CND-DRY-28	CNC DRILL # 28	12.00	1.67%	71.89	1.33	96.28%
26	CND-DRY-29	CNC DRILL # 29	16.00	2.22%	53.33	1.33	95.24%
27	CND-DRY-30	CNC DRILL # 30	10.00	1.39%	46.00	0.71	95.83%

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

28	CND-DRY-31	CNC DRILL # 31	9.50	1.32%	81.31	1.19	96.80%
29	CND-DRY-32	CNC DRILL # 32	10.30	1.43%	72.08	1.14	96.53%
30	CND-DRY-33	CNC DRILL # 33	11.00	1.53%	53.75	0.92	95.98%
31	CND-DRY-34	CNC DRILL # 34	19.00	2.64%	80.13	2.38	95.39%
32	CND-DRY-36	CNC DRILL # 36	10.30	1.43%	45.98	0.74	95.79%
33	CND-DRY-37	CNC DRILL # 37	9.00	1.25%	37.76	0.53	95.54%
34	CND-DRY-38	CNC DRILL # 38	5.00	0.69%	72.67	0.56	97.32%
35	CND-DRY-41	CNC DRILL # 41	16.00	2.22%	58.27	1.45	95.39%
36	CND-DRY-43	CNC DRILL # 43	14.00	1.94%	49.31	1.08	95.39%
37	CND-DRY-44	CNC DRILL # 44	9.00	1.25%	42.93	0.60	95.83%
38	CND-DRY-45	CNC DRILL # 45	8.00	1.11%	72.33	0.89	96.88%
39	CND-DRY-46	CNC DRILL # 46	4.00	0.56%	50.08	0.31	96.88%
40	CND-DRY-47	CNC DRILL # 47	5.00	0.69%	40.44	0.31	96.28%
41	CND-DRY-48	CNC DRILL # 48	8.00	1.11%	43.00	0.53	95.98%
42	CND-DRY-51	CNC DRILL # 51	3.00	0.42%	50.15	0.23	97.02%
43	CND-DRY-52	CNC DRILL # 52	12.00	1.67%	71.89	1.33	96.28%
44	CND-DRY-53	CNC DRILL # 53	19.00	2.64%	91.71	2.71	95.54%
45	CND-DRY-54	CNC DRILL # 54	13.00	1.81%	42.67	0.87	95.24%
46	CND-DRY-55	CNC DRILL #55	12.00	1.67%	40.00	0.75	95.24%
47	CND-DRY-56	CNC DRILL # 56	16.00	2.22%	71.44	1.78	95.68%
48	CND-DRY-57	CNC DRILL # 57	10.00	1.39%	46.00	0.71	95.83%
49	CND-DRY-58	CNC DRILL # 58	11.00	1.53%	58.73	1.00	96.13%
50	CND-DRY-59	CNC DRILL # 59	9.00	1.25%	81.38	1.13	96.88%
51	CND-DRY-61	CNC DRILL # 61	5.00	0.69%	54.25	0.42	96.88%
52	CND-DRY-62	CNC DRILL # 62	13.00	1.81%	42.67	0.87	95.24%
53	CND-DRY-63	CNC DRILL # 63	7.50	1.04%	40.28	0.47	95.91%
54	CND-DRY-64	CNC DRILL # 64	8.00	1.11%	54.00	0.67	96.43%
55	CND-DRY-66	CNC DRILL #66	12.00	1.67%	40.00	0.75	95.24%
56	CND-DRY-67	CNC DRILL #67	8.00	1.11%	46.14	0.57	96.13%
57	CND-DRY-68	CNC DRILL # 68	16.00	2.22%	71.44	1.78	95.68%
58	CND-DRY-69	CNC DRILL # 69	13.00	1.81%	92.57	1.86	96.43%
59	CND-DRY-70	CNC DRILL # 70	9.00	1.25%	58.91	0.82	96.43%

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

60	CND-DRY-71	CNC DRILL # 71	12.00	1.67%	81.00	1.50	96.43%
61	CND-DRY-72	CNC DRILL # 72	11.00	1.53%	58.73	1.00	96.13%
62	CND-DRY-73	CNC DRILL # 73	9.00	1.25%	58.91	0.82	96.43%
63	CND-DRY-74	CNC DRILL # 74	6.00	0.83%	72.56	0.67	97.17%
64	CND-DRY-75	CNC DRILL # 75	7.00	0.97%	54.08	0.58	96.58%
65	CND-DRY-76	CNC DRILL # 76	4.00	0.56%	50.08	0.31	96.88%

เวลาเครื่องจักรเสียเดือนพฤษภาคม 2554

ลำดับ	รหัสเครื่องจักร	ชื่อเครื่องจักร	เครื่องจักร หยุด กระทันหัน (ชั่วโมง)	เปอร์ เซ็นต์ เครื่องจักร หยุด(%)	MTBF (ชั่วโมง)	MTTR (ชั่วโมง)	อัตราเดิน เครื่องจักร (A)
1	CND-DRY-02	CNC DRILL # 02	6.00	0.83%	109.33	1.00	97.62%
2	CND-DRY-03	CNC DRILL # 03	5.50	0.76%	59.23	0.50	96.95%
3	CND-DRY-04	CNC DRILL # 04	8.00	1.11%	46.14	0.57	96.13%
4	CND-DRY-05	CNC DRILL # 05	5.00	0.69%	65.30	0.50	97.17%
5	CND-DRY-06	CNC DRILL # 06	11.00	1.53%	81.13	1.38	96.58%
6	CND-DRY-07	CNC DRILL # 07	15.00	2.08%	80.63	1.88	95.98%
7	CND-DRY-08	CNC DRILL # 08	12.00	1.67%	71.89	1.33	96.28%
8	CND-DRY-09	CNC DRILL # 09	4.00	0.56%	93.86	0.57	97.77%
9	CND-DRY-10	CNC DRILL # 10	3.50	0.49%	72.83	0.39	97.54%
10	CND-DRY-11	CNC DRILL # 11	5.00	0.69%	72.67	0.56	97.32%
11	CND-DRY-12	CNC DRILL # 12	8.50	1.18%	108.92	1.42	97.25%
12	CND-DRY-13	CNC DRILL # 13	4.50	0.63%	131.70	0.90	97.99%
13	CND-DRY-14	CNC DRILL # 14	4.00	0.56%	93.86	0.57	97.77%
14	CND-DRY-15	CNC DRILL # 15	3.00	0.42%	132.00	0.60	98.21%
15	CND-DRY-16	CNC DRILL # 16	6.00	0.83%	46.29	0.43	96.43%
16	CND-DRY-17	CNC DRILL # 17	4.50	0.63%	59.32	0.41	97.10%
17	CND-DRY-18	CNC DRILL # 18	2.50	0.35%	72.94	0.28	97.69%
18	CND-DRY-19	CNC DRILL # 19	5.50	0.76%	72.61	0.61	97.25%
19	CND-DRY-20	CNC DRILL # 20	8.00	1.11%	49.77	0.62	96.28%
20	CND-DRY-22	CNC DRILL # 22	3.50	0.49%	93.93	0.50	97.84%

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

21	CND-DRY-23	CNC DRILL # 23	1.50	0.21%	82.31	0.19	97.99%
22	CND-DRY-24	CNC DRILL # 24	6.00	0.83%	131.40	1.20	97.77%
23	CND-DRY-25	CNC DRILL # 25	5.00	0.69%	109.50	0.83	97.77%
24	CND-DRY-26	CNC DRILL # 26	4.50	0.63%	93.79	0.64	97.69%
25	CND-DRY-28	CNC DRILL # 28	1.50	0.21%	73.06	0.17	97.84%
26	CND-DRY-29	CNC DRILL # 29	3.50	0.49%	82.06	0.44	97.69%
27	CND-DRY-30	CNC DRILL # 30	5.50	0.76%	109.42	0.92	97.69%
28	CND-DRY-31	CNC DRILL # 31	6.50	0.90%	81.69	0.81	97.25%
29	CND-DRY-32	CNC DRILL # 32	1.50	0.21%	165.63	0.38	98.59%
30	CND-DRY-33	CNC DRILL # 33	3.50	0.49%	109.75	0.58	97.99%
31	CND-DRY-34	CNC DRILL # 34	2.50	0.35%	109.92	0.42	98.14%
32	CND-DRY-36	CNC DRILL # 36	5.00	0.69%	93.71	0.71	97.62%
33	CND-DRY-37	CNC DRILL # 37	8.00	1.11%	109.00	1.33	97.32%
34	CND-DRY-38	CNC DRILL # 38	5.00	0.69%	72.67	0.56	97.32%
35	CND-DRY-41	CNC DRILL # 41	13.00	1.81%	58.55	1.18	95.83%
36	CND-DRY-43	CNC DRILL # 43	11.00	1.53%	49.54	0.85	95.83%
37	CND-DRY-44	CNC DRILL # 44	4.30	0.60%	43.25	0.29	96.53%
38	CND-DRY-45	CNC DRILL # 45	2.50	0.35%	72.94	0.28	97.69%
39	CND-DRY-46	CNC DRILL # 46	1.50	0.21%	50.27	0.12	97.25%
40	CND-DRY-47	CNC DRILL # 47	3.50	0.49%	40.53	0.22	96.50%
41	CND-DRY-48	CNC DRILL # 48	6.50	0.90%	43.10	0.43	96.21%
42	CND-DRY-51	CNC DRILL # 51	3.50	0.49%	50.12	0.27	96.95%
43	CND-DRY-52	CNC DRILL # 52	7.50	1.04%	72.39	0.83	96.95%
44	CND-DRY-53	CNC DRILL # 53	8.50	1.18%	93.21	1.21	97.10%
45	CND-DRY-54	CNC DRILL # 54	3.50	0.49%	43.30	0.23	96.65%
46	CND-DRY-55	CNC DRILL #55	8.50	1.18%	40.22	0.53	95.76%
47	CND-DRY-56	CNC DRILL # 56	6.40	0.89%	72.51	0.71	97.11%
48	CND-DRY-57	CNC DRILL # 57	4.50	0.63%	46.39	0.32	96.65%
49	CND-DRY-58	CNC DRILL # 58	3.10	0.43%	59.45	0.28	97.31%
50	CND-DRY-59	CNC DRILL # 59	5.40	0.75%	81.83	0.68	97.41%
51	CND-DRY-61	CNC DRILL # 61	6.00	0.83%	54.17	0.50	96.73%
52	CND-DRY-62	CNC DRILL # 62	7.00	0.97%	43.07	0.47	96.13%

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

53	CND-DRY-63	CNC DRILL # 63	4.60	0.64%	40.46	0.29	96.34%
54	CND-DRY-64	CNC DRILL # 64	4.40	0.61%	54.30	0.37	96.96%
55	CND-DRY-66	CNC DRILL #66	7.50	1.04%	40.28	0.47	95.91%
56	CND-DRY-67	CNC DRILL #67	6.50	0.90%	46.25	0.46	96.35%
57	CND-DRY-68	CNC DRILL # 68	11.00	1.53%	72.00	1.22	96.43%
58	CND-DRY-69	CNC DRILL # 69	2.50	0.35%	132.10	0.50	98.29%
59	CND-DRY-70	CNC DRILL # 70	8.00	1.11%	59.00	0.73	96.58%
60	CND-DRY-71	CNC DRILL # 71	6.50	0.90%	81.69	0.81	97.25%
61	CND-DRY-72	CNC DRILL # 72	8.00	1.11%	59.00	0.73	96.58%
62	CND-DRY-73	CNC DRILL # 73	6.50	0.90%	59.14	0.59	96.80%
63	CND-DRY-74	CNC DRILL # 74	7.00	0.97%	72.44	0.78	97.02%
64	CND-DRY-75	CNC DRILL # 75	2.50	0.35%	54.46	0.21	97.25%
65	CND-DRY-76	CNC DRILL # 76	4.00	0.56%	50.08	0.31	96.88%

เวลาเครื่องจักรเสียเดือนมิถุนายน 2554

ลำดับ	รหัสเครื่องจักร	ชื่อเครื่องจักร	เครื่องจักร หยุด กะทันหัน (ชั่วโมง)	เปอร์ เซ็นต์ เครื่องจักร หยุด(%)	MTBF (ชั่วโมง)	MTTR (ชั่วโมง)	อัตราเดิน เครื่องจักร (A)
1	CND-DRY-02	CNC DRILL # 02	3.50	0.49%	141.50	0.70	98.26%
2	CND-DRY-03	CNC DRILL # 03	7.00	0.97%	87.63	0.88	97.36%
3	CND-DRY-04	CNC DRILL # 04	3.50	0.49%	177.13	0.88	98.40%
4	CND-DRY-05	CNC DRILL # 05	1.50	0.21%	101.07	0.21	98.26%
5	CND-DRY-06	CNC DRILL # 06	6.00	0.83%	77.89	0.67	97.36%
6	CND-DRY-07	CNC DRILL # 07	6.50	0.90%	87.69	0.81	97.43%
7	CND-DRY-08	CNC DRILL # 08	7.50	1.04%	63.41	0.68	96.88%
8	CND-DRY-09	CNC DRILL # 09	5.50	0.76%	100.50	0.79	97.71%
9	CND-DRY-10	CNC DRILL # 10	3.50	0.49%	141.50	0.70	98.26%
10	CND-DRY-11	CNC DRILL # 11	4.50	0.63%	87.94	0.56	97.71%
11	CND-DRY-12	CNC DRILL # 12	3.50	0.49%	100.79	0.50	97.99%
12	CND-DRY-13	CNC DRILL # 13	1.50	0.21%	118.08	0.25	98.40%
13	CND-DRY-14	CNC DRILL # 14	2.50	0.35%	78.28	0.28	97.85%

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

14	CND-DRY-15	CNC DRILL # 15	6.50	0.90%	87.69	0.81	97.43%
15	CND-DRY-16	CNC DRILL # 16	2.50	0.35%	100.93	0.36	98.13%
16	CND-DRY-17	CNC DRILL # 17	5.50	0.76%	100.50	0.79	97.71%
17	CND-DRY-18	CNC DRILL # 18	14.50	2.01%	35.92	0.76	94.79%
18	CND-DRY-19	CNC DRILL # 19	6.30	0.88%	100.39	0.90	97.60%
19	CND-DRY-20	CNC DRILL # 20	3.50	0.49%	117.75	0.58	98.13%
20	CND-DRY-22	CNC DRILL # 22	2.40	0.33%	141.72	0.48	98.42%
21	CND-DRY-23	CNC DRILL # 23	3.50	0.49%	46.50	0.23	96.88%
22	CND-DRY-24	CNC DRILL # 24	1.50	0.21%	63.95	0.14	97.71%
23	CND-DRY-25	CNC DRILL # 25	3.50	0.49%	38.58	0.19	96.46%
24	CND-DRY-26	CNC DRILL # 26	4.50	0.63%	63.68	0.41	97.29%
25	CND-DRY-28	CNC DRILL # 28	2.50	0.35%	49.96	0.18	97.15%
26	CND-DRY-29	CNC DRILL # 29	1.50	0.21%	78.39	0.17	97.99%
27	CND-DRY-30	CNC DRILL # 30	7.50	1.04%	63.41	0.68	96.88%
28	CND-DRY-31	CNC DRILL # 31	5.50	0.76%	58.21	0.46	97.01%
29	CND-DRY-32	CNC DRILL # 32	6.50	0.90%	63.50	0.59	97.01%
30	CND-DRY-33	CNC DRILL # 33	2.50	0.35%	46.57	0.17	97.01%
31	CND-DRY-34	CNC DRILL # 34	3.50	0.49%	58.38	0.29	97.29%
32	CND-DRY-36	CNC DRILL # 36	6.00	0.83%	77.89	0.67	97.36%
33	CND-DRY-37	CNC DRILL # 37	4.00	0.56%	70.20	0.40	97.50%
34	CND-DRY-38	CNC DRILL # 38	5.00	0.69%	58.25	0.42	97.08%
35	CND-DRY-41	CNC DRILL # 41	7.50	1.04%	63.41	0.68	96.88%
36	CND-DRY-43	CNC DRILL # 43	6.50	0.90%	87.69	0.81	97.43%
37	CND-DRY-44	CNC DRILL # 44	8.00	1.11%	100.14	1.14	97.36%
38	CND-DRY-45	CNC DRILL # 45	6.00	0.83%	63.55	0.55	97.08%
39	CND-DRY-46	CNC DRILL # 46	3.50	0.49%	58.38	0.29	97.29%
40	CND-DRY-47	CNC DRILL # 47	15.00	2.08%	52.92	1.15	95.56%
41	CND-DRY-48	CNC DRILL # 48	12.31	1.71%	62.97	1.12	96.21%
42	CND-DRY-51	CNC DRILL # 51	3.00	0.42%	88.13	0.38	97.92%
43	CND-DRY-52	CNC DRILL # 52	4.50	0.63%	53.73	0.35	97.01%
44	CND-DRY-53	CNC DRILL # 53	4.50	0.63%	49.82	0.32	96.88%
45	CND-DRY-54	CNC DRILL # 54	3.00	0.42%	49.93	0.21	97.08%

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

46	CND-DRY-55	CNC DRILL #55	4.20	0.58%	53.75	0.32	97.06%
47	CND-DRY-56	CNC DRILL # 56	6.00	0.83%	70.00	0.60	97.22%
48	CND-DRY-57	CNC DRILL # 57	16.00	2.22%	76.78	1.78	95.97%
49	CND-DRY-58	CNC DRILL # 58	3.50	0.49%	70.25	0.35	97.57%
50	CND-DRY-59	CNC DRILL # 59	5.00	0.69%	100.57	0.71	97.78%
51	CND-DRY-61	CNC DRILL # 61	6.50	0.90%	40.74	0.38	96.18%
52	CND-DRY-62	CNC DRILL # 62	4.50	0.63%	63.68	0.41	97.29%
53	CND-DRY-63	CNC DRILL # 63	14.00	1.94%	53.00	1.08	95.69%
54	CND-DRY-64	CNC DRILL # 64	5.00	0.69%	46.40	0.33	96.67%
55	CND-DRY-66	CNC DRILL #66	7.50	1.04%	43.28	0.47	96.18%
56	CND-DRY-67	CNC DRILL #67	3.50	0.49%	63.77	0.32	97.43%
57	CND-DRY-68	CNC DRILL # 68	5.50	0.76%	58.21	0.46	97.01%
58	CND-DRY-69	CNC DRILL # 69	2.00	0.28%	70.40	0.20	97.78%
59	CND-DRY-70	CNC DRILL # 70	1.50	0.21%	78.39	0.17	97.99%
60	CND-DRY-71	CNC DRILL # 71	3.00	0.42%	78.22	0.33	97.78%
61	CND-DRY-72	CNC DRILL # 72	5.50	0.76%	63.59	0.50	97.15%
62	CND-DRY-73	CNC DRILL # 73	4.00	0.56%	58.33	0.33	97.22%
63	CND-DRY-74	CNC DRILL # 74	2.00	0.28%	46.60	0.13	97.08%
64	CND-DRY-75	CNC DRILL # 75	6.00	0.83%	63.55	0.55	97.08%
65	CND-DRY-76	CNC DRILL # 76	12.50	1.74%	69.35	1.25	96.32%

เวลาเครื่องจักรเสียเดือนกรกฎาคม 2554

ลำดับ	รหัสเครื่องจักร	ชื่อเครื่องจักร	เครื่องจักร หยุด กะทันหัน (ชั่วโมง)	เปอร์ เซ็นต์ เครื่องจักร หยุด(%)	MTBF (ชั่วโมง)	MTTR (ชั่วโมง)	อัตราเดิน เครื่องจักร (A)
1	CND-DRY-02	CNC DRILL # 02	4.50	0.63%	117.58	0.75	97.99%
2	CND-DRY-03	CNC DRILL # 03	3.50	0.49%	100.79	0.50	97.99%
3	CND-DRY-04	CNC DRILL # 04	16.00	2.22%	76.78	1.78	95.97%
4	CND-DRY-05	CNC DRILL # 05	1.50	0.21%	118.08	0.25	98.40%
5	CND-DRY-06	CNC DRILL # 06	4.50	0.63%	78.06	0.50	97.57%
6	CND-DRY-07	CNC DRILL # 07	2.50	0.35%	88.19	0.31	97.99%

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

7	CND-DRY-08	CNC DRILL # 08	6.50	0.90%	117.25	1.08	97.71%
8	CND-DRY-09	CNC DRILL # 09	4.00	0.56%	117.67	0.67	98.06%
9	CND-DRY-10	CNC DRILL # 10	15.00	2.08%	76.89	1.67	96.11%
10	CND-DRY-11	CNC DRILL # 11	3.50	0.49%	58.38	0.29	97.29%
11	CND-DRY-12	CNC DRILL # 12	10.50	1.46%	46.03	0.70	95.90%
12	CND-DRY-13	CNC DRILL # 13	3.00	0.42%	40.94	0.18	96.67%
13	CND-DRY-14	CNC DRILL # 14	2.50	0.35%	43.59	0.16	96.88%
14	CND-DRY-15	CNC DRILL # 15	6.00	0.83%	70.00	0.60	97.22%
15	CND-DRY-16	CNC DRILL # 16	4.00	0.56%	63.73	0.36	97.36%
16	CND-DRY-17	CNC DRILL # 17	7.00	0.97%	87.63	0.88	97.36%
17	CND-DRY-18	CNC DRILL # 18	8.00	1.11%	87.50	1.00	97.22%
18	CND-DRY-19	CNC DRILL # 19	3.00	0.42%	78.22	0.33	97.78%
19	CND-DRY-20	CNC DRILL # 20	5.00	0.69%	63.64	0.45	97.22%
20	CND-DRY-22	CNC DRILL # 22	2.50	0.35%	78.28	0.28	97.85%
21	CND-DRY-23	CNC DRILL # 23	7.50	1.04%	117.08	1.25	97.57%
22	CND-DRY-24	CNC DRILL # 24	1.50	0.21%	101.07	0.21	98.26%
23	CND-DRY-25	CNC DRILL # 25	2.40	0.33%	117.93	0.40	98.28%
24	CND-DRY-26	CNC DRILL # 26	10.50	1.46%	46.03	0.70	95.90%
25	CND-DRY-28	CNC DRILL # 28	4.50	0.63%	117.58	0.75	97.99%
26	CND-DRY-29	CNC DRILL # 29	5.50	0.76%	36.39	0.29	96.04%
27	CND-DRY-30	CNC DRILL # 30	8.50	1.18%	49.54	0.61	96.32%
28	CND-DRY-31	CNC DRILL # 31	10.50	1.46%	49.39	0.75	96.04%
29	CND-DRY-32	CNC DRILL # 32	15.50	2.15%	57.38	1.29	95.63%
30	CND-DRY-33	CNC DRILL # 33	3.50	0.49%	117.75	0.58	98.13%
31	CND-DRY-34	CNC DRILL # 34	2.50	0.35%	100.93	0.36	98.13%
32	CND-DRY-36	CNC DRILL # 36	3.00	0.42%	78.22	0.33	97.78%
33	CND-DRY-37	CNC DRILL # 37	8.50	1.18%	49.54	0.61	96.32%
34	CND-DRY-38	CNC DRILL # 38	5.50	0.76%	63.59	0.50	97.15%
35	CND-DRY-41	CNC DRILL # 41	2.00	0.28%	101.00	0.29	98.19%
36	CND-DRY-43	CNC DRILL # 43	9.50	1.32%	53.35	0.73	96.32%
37	CND-DRY-44	CNC DRILL # 44	3.50	0.49%	117.75	0.58	98.13%
38	CND-DRY-45	CNC DRILL # 45	2.50	0.35%	78.28	0.28	97.85%

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

39	CND-DRY-46	CNC DRILL # 46	3.50	0.49%	100.79	0.50	97.99%
40	CND-DRY-47	CNC DRILL # 47	16.00	2.22%	62.64	1.45	95.69%
41	CND-DRY-48	CNC DRILL # 48	3.50	0.49%	53.81	0.27	97.15%
42	CND-DRY-51	CNC DRILL # 51	2.40	0.33%	100.94	0.34	98.14%
43	CND-DRY-52	CNC DRILL # 52	5.50	0.76%	63.59	0.50	97.15%
44	CND-DRY-53	CNC DRILL # 53	8.00	1.11%	53.46	0.62	96.53%
45	CND-DRY-54	CNC DRILL # 54	2.50	0.35%	88.19	0.31	97.99%
46	CND-DRY-55	CNC DRILL #55	15.00	2.08%	35.89	0.79	94.72%
47	CND-DRY-56	CNC DRILL # 56	5.00	0.69%	53.69	0.38	96.94%
48	CND-DRY-57	CNC DRILL # 57	7.50	1.04%	63.41	0.68	96.88%
49	CND-DRY-58	CNC DRILL # 58	9.50	1.32%	49.46	0.68	96.18%
50	CND-DRY-59	CNC DRILL # 59	10.00	1.39%	77.44	1.11	96.81%
51	CND-DRY-61	CNC DRILL # 61	3.50	0.49%	117.75	0.58	98.13%
52	CND-DRY-62	CNC DRILL # 62	9.00	1.25%	57.92	0.75	96.53%
53	CND-DRY-63	CNC DRILL # 63	4.50	0.63%	70.15	0.45	97.43%
54	CND-DRY-64	CNC DRILL # 64	2.50	0.35%	88.19	0.31	97.99%
55	CND-DRY-66	CNC DRILL #66	3.00	0.42%	43.56	0.19	96.81%
56	CND-DRY-67	CNC DRILL #67	9.50	1.32%	99.93	1.36	97.15%
57	CND-DRY-68	CNC DRILL # 68	7.50	1.04%	38.36	0.42	95.90%
58	CND-DRY-69	CNC DRILL # 69	2.50	0.35%	78.28	0.28	97.85%
59	CND-DRY-70	CNC DRILL # 70	8.50	1.18%	46.17	0.57	96.18%
60	CND-DRY-71	CNC DRILL # 71	2.40	0.33%	49.97	0.17	97.17%
61	CND-DRY-72	CNC DRILL # 72	6.50	0.90%	46.30	0.43	96.46%
62	CND-DRY-73	CNC DRILL # 73	16.50	2.29%	62.59	1.50	95.63%
63	CND-DRY-74	CNC DRILL # 74	3.50	0.49%	58.38	0.29	97.29%
64	CND-DRY-75	CNC DRILL # 75	1.50	0.21%	43.66	0.09	97.01%
65	CND-DRY-76	CNC DRILL # 76	2.50	0.35%	49.96	0.18	97.15%

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

## ประวัติผู้วิจัย

ชื่อ : นายดุสิต จันทร์รงค์  
 วิทยานิพนธ์เรื่อง : การวางแผนการซ่อมบำรุงสำหรับเครื่องเจาะในกระบวนการ  
 ผลิตแผ่นวงจรไฟฟ้า  
 สาขาวิชา : วิศวกรรมอุตสาหกรรม

## ประวัติ

ประวัติส่วนตัว เกิดวันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2526 ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีพี่น้อง 3 คน ที่อยู่  
 ปัจจุบัน 497/30 หมู่บ้านบุษบา บาลีสาย ถนนสายเอเชีย อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรี  
 อยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13160

ประวัติการศึกษา สำเร็จการศึกษาจากระดับมัธยมต้นจากโรงเรียนปากแพรกวิทยาคม  
 พ.ศ.2540 ระดับมัธยมปลายจากโรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี พ.ศ.2543 ระดับปริญญาตรี คณะ  
 วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ.2549

ประวัติการทำงาน พ.ศ.2549-2555 วิศวกรฝ่ายซ่อมบำรุง บริษัทเคซีอี อินเตอร์เนชันแนล  
 จำกัด