



รายงานสหกิจศึกษาฉบับสมบูรณ์

เครื่องขันนัทประกอบชุดกังหันเทอร์โบ  
TURBINE BALANCE MACHINE



นายจิรายุ เพชรแทน

หลักสูตรวิศวกรรมระบบควบคุม

ภาควิชาวิศวกรรมการวัดและควบคุม

คณะวิศวกรรมศาสตร์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ปีการศึกษา 2559



T148589

รายงานสหกิจศึกษาฉบับสมบูรณ์

เครื่องขันนัทประกอบชุดกังหันเทอร์โบ  
TURBINE BALANCE MACHINE

นายจิรายุ เพชรแทน

เลขหมู่.....  
เลขทะเบียน.....148589  
วัน,เดือน,ปี..... ๖ พ.ย. 2560

b. 12872283  
i. ....

หลักสูตรวิศวกรรมระบบควบคุม  
ภาควิชาวิศวกรรมการวัดและควบคุม  
คณะวิศวกรรมศาสตร์  
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ปีการศึกษา 2559

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ชื่อโครงการ	เครื่องขันนัทประกอบชุดกังหันเทอร์โบ
นักศึกษา	นายจिरายุ เพชรแหวน
คณะ	วิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิชา	วิศวกรรมการวัดและควบคุม
อาจารย์นิเทศ	ผศ.ดร.วรรณดี เพชรมณีล้ำค่า ผศ.ดร.ทัตยา ปุคคณะนันท์
ผู้นิเทศงาน	นายศตวรรษ เนียมมณี
สถานประกอบการ	บริษัท เอ.ไอ. อินดัสตรี จำกัด จังหวัดปทุมธานี ประเทศไทย

### บทคัดย่อ

โครงการนี้จัดทำขึ้นโดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับ Turbine Balance Machine ซึ่งเป็นเครื่องจักรที่ใช้ในการขันนัทชนิด Flange เพื่อทำการประกอบชุดกังหันไอเสีย (Turbine Rotor) เข้ากับชุดกังหันไอตี (Compressor Wheel) ออกมาเป็นชุดกังหันเทอร์โบ ซึ่งมีการระบุดำเนินการปฏิบัติงาน ตั้งแต่การออกแบบตู้ควบคุมและตู้ปฏิบัติการ ออกแบบเครื่องจักรตามที่ถูกค่าต้องการ การ Wiring และการโปรแกรมไฟฟ้าประเภท PLC เพื่อควบคุมเครื่องจักร พร้อมกันนั้นภายในโครงการนี้ มีความรู้ในด้านทฤษฎีเกี่ยวกับการประกอบตู้ควบคุมไฟฟ้า อาทิเช่น การใช้โปรแกรม AutoCAD ในการออกแบบระบบไฟฟ้า การใช้งานโปรแกรม GX Works2 และการใช้โปรแกรม GT Designer3 เข้ากับ GOT1000 ของ Mitsubishi ในการเขียนสัมผัสหน้าจอ HMI จนกระทั่งเนื้อหาและซีทแสดงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ Mitsubishi PLC ที่ใช้ในการเขียนโปรแกรมควบคุมโดยมีขั้นตอนการจัดทำภายในโครงการเล่มนี้

คำสำคัญ : Turbine Balance, AutoCAD, GX Works2, GT Designer3, HMI, PLC

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

**Project Title:** Turbine Balance Machine  
**Student:** Mr. Jirayu Petchhan  
**Faculty:** Engineering  
**Department:** Instrumentation and Control Engineering  
**Advisor:** Asst.Prof.Dr. Wandee Petchmaneelumka  
Asst.Prof.Dr. Tattaya Pukkalanun  
**Mentor:** Mr. Sattawat Neammanee  
**Company:** A.I. Industry Co., Ltd, Pathumthani Thailand

## ABSTRACT

This project explains the subject of Turbine Balance Machine which loosen the flange to assembly the Turbine Rotor with the Compressor Wheel to become a turbocharger turbine. It also includes all the operations and Control box design. For example, design the machine that customer's required, electrical wiring and PLC programming to control the machine, such as using AutoCAD, GX Works2, and GT Designer3 with GOT1000 of Mitsubishi in writing touch screen HMI. The manual using of Mitsubishi PLC processes are also included step by step in this report already.

**Keywords :** Turbine Balance, AutoCAD, GX Works2, GT Designer3, HMI, PLC

## กิตติกรรมประกาศ

การจัดทำรายงานเล่มนี้ได้รับความอนุเคราะห์จากบริษัท เอ.ไอ. อินดัสตรี จำกัด ซึ่งสิ่งที่ทางบริษัทนี้ได้ให้ข้าพเจ้านั้นมีประโยชน์และสามารถช่วยข้าพเจ้าในการศึกษาในอนาคตต่อไปได้เป็นอย่างมาก การได้ทำสหกิจศึกษาที่บริษัทแห่งนี้ทำให้ข้าพเจ้าได้เรียนรู้และได้ประสบการณ์ต่างๆมากมาย ได้ฝึกฝนวิชาทั้งที่ได้ร่ำเรียนมาและในบางสิ่งบางอย่างที่ข้าพเจ้ายังไม่เคยรู้หรือไม่อาจหาได้จากที่อื่นๆ ข้าพเจ้าอยากจะขอบคุณบริษัท เอ.ไอ. อินดัสตรี จำกัดเป็นอย่างมากที่รับข้าพเจ้ามาเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัว เอ.ไอ.อินดัสตรี แห่งนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งขอบคุณทุกคนในแผนกไฟฟ้า และทุกคนแผนกอื่นๆที่ข้าพเจ้าไม่ได้กล่าวถึง ที่ดูแลข้าพเจ้ามาตลอดระยะเวลาหกเดือนที่ผ่านมา ขอขอบคุณ คุณศตวรรษ เป็นอย่างมากที่คอยเป็นที่ปรึกษาให้ความรู้แก่ข้าพเจ้ามาตลอด และให้ข้าพเจ้าได้ลงมือทำงานจริง

ขอขอบพระคุณ ผศ.ดร.วรรณดี เพชรมณีล้ำค่า และ ผศ.ดร.ทัตยา ปุคคละนนท์ ซึ่งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาของสหกิจศึกษาที่บริษัทแห่งนี้ ที่คอยช่วยเหลือให้คำแนะนำทั้งการทำงาน และปัญหาต่างๆที่เกิดจากการทำงานสหกิจศึกษาในภาคการศึกษานี้ ขอขอบคุณอาจารย์ประจำภาควิชาทั้งอาจารย์ผู้สอนก็ดี เพื่อนก็ดี พี่หรือน้องร่วมภาควิชาที่ดี ที่มีอบความรู้ทางทฤษฎี และความรู้ทางภาคปฏิบัติสามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการทำโครงการสหกิจครั้งนี้ได้

ผู้จัดทำ

จิรายุ เพชรแหวน

## สารบัญ

	หน้า
บทคัดย่อภาษาไทย	I
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ	II
กิตติกรรมประกาศ	III
สารบัญ	IV
สารบัญรูป	VIII
บทที่ 1 บทนำ	1
1.1 ความเป็นมาและความสำคัญ	1
1.2 วัตถุประสงค์ของการทำโครงการ	2
1.3 ขอบเขตการทำโครงการ	2
1.4 วิธีดำเนินการทำโครงการ	3
1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	3
บทที่ 2 ทฤษฎีและความรู้ที่เกี่ยวข้อง	4
2.1 ความรู้เกี่ยวกับการออกแบบวงจรไฟฟ้า	4
2.1.1 การเขียนแบบทางไฟฟ้า	4
2.1.2 ส่วนประกอบของแบบทางไฟฟ้า	4
2.2 พื้นฐานความรู้อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้งานกับเครื่องจักรต่างๆ	6
2.2.1 อุปกรณ์ทั่วไปที่ใช้งานกับเครื่องจักร	7
2.2.1.1 Control Box	7
2.2.1.2 Circuit Breaker	7
2.2.1.3 Circuit Protection	8
2.2.1.4 Transformer	8
2.2.1.5 Magnetic Contactor	9
2.2.1.6 Thermal Overload	10
2.2.1.7 Automatic Voltage Regulator Power Supply (AVR-PSU)	10
2.2.1.8 Programmable Logic Controller	11
2.2.1.9 I/O Terminal Block	12
2.2.1.10 Touch Screen	12
2.2.1.11 Control Relay	13
2.2.1.12 Photoelectric Sensor	14

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา **iv** ต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

## สารบัญ(ต่อ)

	หน้า
2.2.1.13 Reed Switch	15
2.2.1.14 Proximity Sensor	16
2.2.1.15 Emergency Stop Switch	16
2.2.1.16 Push Button Switch	17
2.2.1.17 Illuminated Push Button หรือ Push Button Lamp	18
2.2.1.18 Buzzer Alarm	18
2.2.2 อุปกรณ์พิเศษที่ใช้งานกับเครื่องจักรนี้	18
2.2.2.1 Nut Runner	19
2.2.2.2 AC Stepping Motor	19
2.2.2.3 Safety Light Curtain	20
2.3 ความหมาย โครงสร้างและส่วนประกอบ ความสามารถต่างๆ ขนาด การติดตั้ง ภาษาและหลักการเขียนโปรแกรมควบคุม PLC	20
2.3.1 ความหมายของ Programmable Logic Controller	20
2.3.2 โครงสร้างและส่วนประกอบของ PLC	21
2.3.2.1 ส่วนแหล่งจ่ายไฟฟ้า (Power Supply Unit)	22
2.3.2.2 ส่วนประมวลผลกลาง (CPU Unit)	23
2.3.2.3 ส่วนของอินพุตและเอาต์พุต (I/O Unit)	24
2.3.2.4 เครื่องป้อนโปรแกรมและหน่วยความจำ (Programming Device, Read Only Memory: ROM & Random Access Memory: RAM)	25
2.3.3 ความสามารถต่างๆของ PLC	27
2.3.3.1 งานที่ทำตามลำดับก่อนหลัง (Sequence Control)	27
2.3.3.2 งานควบคุมสมัยใหม่ (Sophisticated Control)	27
2.3.3.3 การควบคุมเกี่ยวกับงานอำนวยการ (Supervisory Control)	27
2.3.4 ขนาดของ PLC	28
2.3.5 การติดตั้ง PLC	28
2.3.5.1 ข้อควรพิจารณาก่อนติดตั้ง PLC	28
2.3.5.2 สภาพแวดล้อมหรือสถานที่ที่ไม่ควรติดตั้ง PLC	28
2.3.6 ภาษาที่ใช้ในการเขียนโปรแกรม PLC	28
2.3.5.1 ข้อควรพิจารณาก่อนติดตั้ง PLC	28

## สารบัญ(ต่อ)

	หน้า
2.3.5.2 สภาพแวดล้อมหรือสถานที่ที่ไม่ควรติดตั้ง PLC	28
2.3.6 ภาษาที่ใช้ในการเขียนโปรแกรม PLC	28
2.3.6.1 Ladder Diagram Language	29
2.3.6.2 Sequential Flow Chart Language	30
2.3.6.3 Function Block Diagram Language	30
2.3.6.4 Instruction List Language (Statement List Language)	31
2.3.6.5 Structure Text Language	31
2.3.7 หลักการเขียนโปรแกรมควบคุม PLC	31
2.4 ซอฟต์แวร์ต่างๆที่ใช้ในการออกแบบ ตั้งค่าอุปกรณ์ และเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่างๆเข้ากับเครื่องจักร	33
2.4.1 AutoCAD 2015	33
2.4.2 GX Works2	34
2.4.3 GT Designer3	35
2.4.4 MEXE02	37
<b>บทที่ 3 ขั้นตอนการทำโครงการ</b>	38
3.1 ออกแบบระบบไฟฟ้า (Design)	39
3.2 จัดซื้ออุปกรณ์ต่างๆ (Purchased Order)	43
3.3 จัดทำตู้ควบคุมไฟฟ้า (Control Box) และตู้ปฏิบัติการ (Operation Box) ผ่านการ Wiring โดยอ้างอิงจากแบบทางไฟฟ้า	44
3.3.1 จัดทำตู้ควบคุม (Control Box)	45
3.3.2 การจัดทำตู้ปฏิบัติการ (Operation Box)	47
3.4 ทำการเชื่อมต่อเข้ากับเครื่องจักร (Machine Wiring) และวางตัวตรวจวัด (Sensor Layout)	47
3.5 ทำการเขียนโปรแกรม (Programming) PLC ควบคุมการทำงานของเครื่องจักร	49
3.6 ออกแบบหน้าจอสัมผัส (Touch Screen)	64
3.7 ทำการเชื่อมต่อข้อมูลระหว่าง Computer กับ PLC (Upload/Download Program)	65
3.8 ทำการเชื่อมต่อข้อมูลระหว่าง PLC กับ Touch Screen	66
3.9 ทำการเชื่อมต่อข้อมูลระหว่าง Computer กับ Servo Controller	67
3.10 ทำการเชื่อมต่อข้อมูลระหว่าง PLC กับ Nut Runner	68

## สารบัญ(ต่อ)

	หน้า
3.11 ทำการทดสอบการทำงาน (Test Run)	68
3.12 ลูก้าเข้ามาดูความคืบหน้าของเครื่องจักร	71
3.13 จัดการแก้ไขแบบไฟฟ้าและติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติมตามที่ลูก้าต้องการ	73
<b>บทที่ 4 ผลการดำเนินงาน</b>	<b>75</b>
4.1 ผลของการออกแบบไฟฟ้า	75
4.2 ผลของการจัดทำคู่มือและตู้ปฏิบัติการ	80
4.3 ผลของการเชื่อมต่ออุปกรณ์ทุกส่วนเข้าหากัน	82
4.4 ผลของการพบปะลูก้าเพื่อรับข้อติชมและความคิดเห็นสำหรับเครื่องจักร	85
<b>บทที่ 5 บทวิจารณ์และสรุป</b>	<b>86</b>
5.1 สรุปผลการทดลอง	86
5.2 ปัญหาที่พบและแนวทางแก้ไข	86
5.3 ข้อเสนอแนะในการค้นคว้าพัฒนา	87
5.4 แนวทางค้นคว้าพัฒนา	87
<b>เอกสารอ้างอิง</b>	<b>88</b>

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา VII ต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

## สารบัญรูป

รูปที่	หน้า
2.1 ตัวอย่างภาควงจรไฟฟ้ากำลัง (Power Circuit)	5
2.2 ตัวอย่างภาควงจรไฟฟ้าควบคุม (Control Circuit)	5
2.3 ตัวอย่างตู้ควบคุม (Control Box)	6
2.4 ตัวอย่างตู้ปฏิบัติการ (Operation Box)	6
2.5 ตัวอย่าง Control Box ในแบบขนาดต่างๆ	7
2.6 ตัวอย่าง Circuit Breaker รุ่น NF63-CV 60A 3P ของ MITSUBISHI และ Handle Breaker ตัวเปิด/ปิด Main Breaker จากนอกตู้ไฟฟ้า	7
2.7 ตัวอย่าง Circuit Protector รุ่น CP30-BA 2A 2P ของ MITSUBISHI	8
2.8 ตัวอย่าง Transformer ของ ESTEL แบบแปลงลง (Step Down) 200 / 100 V	9
2.9 ตัวอย่าง Magnetic Contactor รุ่น S-T10 ของ MITSUBISHI	9
2.10 ตัวอย่าง Thermal Overload Relay รุ่น N-TH12 ของ MITSUBISHI	10
2.11 ตัวอย่าง Automatic Voltage Regulator แบบ 24V DC รุ่น S8VS-06024 ของ OMRON	11
2.12 ตัวอย่าง PLC Module รุ่น Q-Series ของ MITSUBISHI	11
2.13 ตัวอย่าง I/O Terminal Block รุ่น A6TBXY36 ของ MITSUBISHI และ AC05TB สายเคเบิลรุ่น AC05TB เมื่อต่อเข้ากับ I/O Module แบบ Card Slot	12
2.14 AC05TB สายเคเบิลรุ่น AC05TB เมื่อต่อเข้ากับ I/O Module แบบ Card Slot	12
2.15 ตัวอย่างหน้าจอสัมผัส (Touch Screen) รุ่น GT1155-QSBD ของ MITSUBISHI	13
2.16 ยกตัวอย่าง Control Relay รุ่น G6D-F4B ของ OMRON	14
2.17 ตัวอย่าง Fiber Sensor ของ PANASONIC	14
2.18 ตัวอย่าง Digital Fiber Sensor Amplifier (Photoelectric Sensor) รุ่น FX-501 ของ PANASONIC	15
2.19 ตัวอย่าง Reed Switch รุ่น D-Z73 ของ SMC	15
2.20 วิธีการติดตั้ง Reed Switch เพื่อใช้ระยะเวลาการยืดหดของกระบอกสูบ	16
2.21 ตัวอย่าง Proximity Sensor รุ่น E2E-X5ME1 ของ KEYENCE	16
2.22 ตัวอย่าง Emergency Stop Switch รุ่น AR30V0R-01R ของ FUJI	17
2.23 ตัวอย่าง Push Button Switch รุ่น HW1L-M1F10QD-G-24V ของ IDEC	17
2.24 ตัวอย่าง Illuminated Push Button รุ่น EOL-01M4R ของ FUJI	18
2.25 ตัวอย่าง Buzzer Alarm รุ่น DR30B6-EB ของ FUJI	18
2.26 Nut Runner รุ่น SGNR Type M ของ Sanyo ซึ่งมาพร้อมกับ Touch Panel และ Controller	19

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา VIII ต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

## สารบัญรูป (ต่อ)

รูปที่	หน้า
2.27 AC Stepping Motor รุ่น ARD-C ของ Oriental Motor	20
2.28 Safety Light Curtain รุ่น SL-V04L ของ KEYENCE	20
2.29 โครงสร้างของ PLC	22
2.30 Power Supply Unit รุ่น Q61P ของ MITSUBISHI	22
2.31 ลำดับ Program Scan ของ PLC	24
2.32 CPU Unit รุ่น Q00U ของ MITSUBISHI	24
2.33 I/O Unit รุ่น QX41P และ QY10 ของ MITSUBISHI	26
2.34 Handheld รุ่น NS5 ของ OMRON	27
2.35 Ladder Diagram Language	29
2.36 Sequential Flow Chart Language	29
2.37 Function Block Diagram Language	30
2.38 Instruction List Language	30
2.39 Structure Text Language	31
2.40 การใช้คำสั่ง Load (LD), Load Not (LD NOT)	31
2.41 ชุดคำสั่งและการเขียน Ladder Diagram คำสั่ง AND, AND NOT	32
2.42 การใช้คำสั่ง OR, OR NOT	32
2.43 การใช้คำสั่ง OUT, OUT NOT	32
2.44 การใช้คำสั่ง Latch คำ แต่ในที่นี้ยกตัวอย่างโปรแกรม CX-Programmer จะใช้คำสั่ง SET	33
2.45 การใช้คำสั่ง Unlatch คำเพื่อสั่งให้พอยล์ที่ทำงานค้างไว้หยุดทำงาน	33
2.46 โปรแกรม AutoCAD 2015	33
2.47 หน้าต่างขณะใช้งานโปรแกรม AutoCAD 2015	34
2.48 โปรแกรม GX Works2	34
2.49 หน้าต่างขณะใช้งานโปรแกรม GX Works2	35
2.50 โปรแกรม GT Designer3	35
2.51 หน้าต่างขณะใช้งานโปรแกรม GT Designer3	36
2.52 วิธีการเชื่อมต่อระหว่าง Computer กับ Servo Controller ของ Oriental Motor	37
2.53 หน้าต่างขณะใช้งานโปรแกรม MEXE02	37
3.1 หน้าปก สารบัญ ตารางมาตรฐานการใช้สายไฟ และมาตรการอ่านตัวอักษรต่างๆในแบบไฟฟ้า	39
3.2 Power Circuit Diagram	39

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา แIX ต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

## สารบัญรูป (ต่อ)

รูปที่	หน้า
3.3 Control Circuit Diagram	40
3.4 PLC Specification	40
3.5 Safety Light Curtain และ Position Module Diagram	40
3.6 Input Module Diagram	41
3.7 Output Module Diagram	41
3.8 Board Layout และ Control Box	42
3.9 Operation Box	42
3.10 ภาพตัวอย่าง DWG Check Sheet	43
3.11 ภาพตัวอย่างการทำ BOM (Bill of Material for Project)	43
3.12 การจัดวางอุปกรณ์ Board Layout ภายในตู้ควบคุม (Control Box)	44
3.13 การจัดวางอุปกรณ์แสดงผลและชุดปฏิบัติการ ที่หน้าตู้ปฏิบัติการ (Operation Box)	44
3.14 ทำการเจาะบอร์ดเพื่อยึดรางครอบสายไฟ (Wire Duct) รางรีเลย์ (Dinrail Relay) และ อุปกรณ์อื่นๆตามแบบ Board Layout	45
3.15 บอร์ดที่เจาะเสร็จแล้ว พร้อมวางอุปกรณ์	45
3.16 ติดตั้งรางครอบสายไฟ รางรีเลย์ เทอร์มินอลสายไฟ และอุปกรณ์อื่นๆ	45
3.17 ทำการ Wiring อุปกรณ์ต่างๆในบอร์ด	46
3.18 ทำการยึดบอร์ดเข้าตู้ควบคุม	46
3.19 หน้าตู้ควบคุม	46
3.20 ตัวเครื่องจักรที่ทางฝ่ายออกแบบเครื่องจักรกลได้จัดหาจากบริษัทลูกค้า	47
3.21 สภาพเครื่องที่กำลังทำการเชื่อมต่อเข้ากับเครื่องจักร (Machine Wiring)	48
3.22 ภาพตัวอย่าง Wiring Check Sheet	49
3.23 สร้างไฟล์งานใหม่ใน CPU รุ่น Q00U ในโปรแกรม GX Works2	49
3.24 การตั้งค่า Parameter เพื่อให้สามารถเชื่อมการทำงานเข้ากับ PLC Module ได้	50
3.25 การตั้งค่า Parameter ของ Intelligent Module	51
3.26 โปรแกรม 2 ส่วนทั้งใหม่และเก่าตามที่ลูกค้าต้องการ	51
3.27 ขั้นตอนการทำงานของเครื่องจักร	52
3.28 สูตรคำนวณการขึ้นน้ำประกอบกัน	52
3.29 ตัวอย่างภาค LS_ASSY	53
3.30 ตัวอย่างภาค MAIN	54

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และ X ต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

## สารบัญรูป (ต่อ)

รูปที่	หน้า
3.31 ตัวอย่างภาค FAULT	55
3.32 ตัวอย่างภาค MANUAL	56
3.33 ตัวอย่างภาค AUTO	57
3.34 ตัวอย่างภาค OUTPUT	58
3.35 ตัวอย่างภาคสูตรการคำนวณใน PHASE'COMBINE'MATCHING	59
3.36 ตัวอย่างภาค MODEL	60
3.37 ตัวอย่างภาค DISPLAY	61
3.38 ยกตัวอย่างการ REGISTER TO INTELLIGENT MODULE MONITOR	62
3.39 ตัวอย่างการนำพอยส์จากการ REGISTER INTELLIGENT MODULE มาใช้ยังภาค POSITION MODULE	63
3.40 ตัวอย่างหน้าสั่งการทำงานอัตโนมัติ	64
3.41 ภาคต่างๆในโปรแกรม Touch Screen	64
3.42 ตัวอย่างขั้นตอนการทดสอบการเชื่อมต่อเข้ากับ PLC	65
3.43 ตัวอย่างหน้าต่างการเช็ค I/O	66
3.44 ทำการเชื่อมต่อ PLC กับ Touch Screen ด้วยสาย RS-422	66
3.45 ขั้นตอนการเชื่อมต่อและส่งข้อมูลเข้ากับ Touch Screen (Write to GOT)	67
3.46 ตัวอย่างหน้าต่างการตั้งค่า Parameter ของ AC Stepping Motor	67
3.47 ทำการเชื่อมต่อ Controller เข้ากับ PLC ตามแบบไฟฟ้า โดยเข้าพอยส์ตามที่ได้ออกแบบมา	68
3.48 ทำการเปลี่ยนตัวยึด (Bracket) ของโฟโต้เซนเซอร์ อันเนื่องจากไม่สามารถตัวจับความเงาของกึ่งหันได้	69
3.49 ทำการปรับ Amplifier ตัวตรวจจับแบบโฟโต้เซนเซอร์อยู่บ่อยครั้ง อันเนื่องจากช่วงการเปลี่ยนสถานะ NO/NC มี Hysteresis loop ที่กว้างเกินไป	69
3.50 ทำการทดสอบการตรวจจับของเซนเซอร์ การทำงานกระบอก การทำงานของ Nut Runner การทำงานของ Touch Screen และอื่นๆ	70
3.51 เครื่อง Turbine Balance Machine พร้อมให้ลูกค้ามาทดสอบได้	70
3.52 ภาพตัวอย่าง Auto Run Inspection Sheet	71
3.53 ลูกค้าเข้ามาทดสอบการใช้งานเครื่องจักรโดยสั่งการผ่านหน้าจอ Touch Screen	72
3.54 ลูกค้าตั้งค่า Parameter การขันของตัว Nut Runner และตั้งค่าโมเดลชิ้นงานในหน้าจอ Touch Screen	72

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และ XI ต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

## สารบัญรูป (ต่อ)

รูปที่	หน้า
3.55 ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมและข้อแก้ไขตามความต้องการของลูกค้า	73
3.56 เพิ่มพรอกซิมิตี เซนเซอร์ 2 ชุด ทั้งกระบอกซ้ายและขวาสำหรับเช็ค Clamp กังหันแล้วหรือไม่	74
3.57 เพิ่มพรอกซิมิตี เซนเซอร์ 2 ตัวลงในแบบทางไฟฟ้า	74
3.58 ทำโปรแกรมเพิ่มใส่ชุด Clamp Stepping Motor	74
4.1 ตัวอย่าง Power circuit AC 200 V	75
4.2 ตัวอย่าง Power circuit AC 100 V	76
4.3 ตัวอย่าง PLC Specification	76
4.4 ตัวอย่าง DC 24 V Control Circuit	77
4.5 ตัวอย่าง AC 100 V Control Circuit	77
4.6 ตัวอย่าง Intelligent Module Diagram	78
4.7 ตัวอย่าง Safety Light Curtain Diagram	78
4.8 ตัวอย่าง Input Module	79
4.9 ตัวอย่าง Output Module	79
4.10 Board Layout ภายในตู้และขนาดของตู้ควบคุม	80
4.11 แบบตู้ปฏิบัติการ	80
4.12 ตู้ควบคุมหลังจากการ Wiring	81
4.13 ตู้ปฏิบัติการหลังจากการ Wiring	81
4.14 ตู้ควบคุมถูกติดตั้งเข้ากับตัวเครื่องจักรพร้อมทำการ Machine Wiring	82
4.15 ทำการเชื่อมต่อข้อมูลกับ Touch Screen ด้วย GT Designer3	82
4.16 ทำการเชื่อมต่อข้อมูลและตั้งค่า Parameter ของ AC Stepping Motor ผ่านโปรแกรม MEXE02	83
4.17 ทำการเขียนโปรแกรมขั้นบันได (Ladder Diagram) เพื่อควบคุมเครื่องจักร	83
4.18 ทำการดาวน์โหลดโปรแกรมลง PLC	84
4.19 ทำการทดสอบการชนันท์ประกอบชุดกังหันเข้าด้วยกัน	84
4.20 ลูกค้านำทดสอบเครื่อง Turbine Balance Machine	85

# บทที่ 1

## บทนำ

### 1.1 ความเป็นมาและความสำคัญ

เทอร์โบชาร์จเจอร์ (Turbo Charger) หรือที่เรียกสั้นๆว่า “เทอร์โบ” เป็นอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับประจุอากาศเข้าเครื่องยนต์โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะเพิ่มกำลังของเครื่องยนต์ให้มากขึ้น หน้าที่ของเทอร์โบคือการนำอากาศเข้าสู่ห้องเผาไหม้ให้ได้มากกว่าปกติโดยการอัดอากาศให้มีความดันเพิ่มมากขึ้น ตัวเทอร์โบประกอบไปด้วยใบพัดของคอมเพรสเซอร์ (Compressor Wheel) และใบพัดของเทอร์โบ (Turbine Rotor) หมุนอยู่บนแกนเดียวกัน แต่อยู่คนละส่วน เมื่อเริ่มทำงาน ไอเสียจากเครื่องยนต์จะถูกต่อมาทางส่วนเทอร์โบนั้น ทำให้ใบพัดเทอร์โบหมุนเมื่อแกนเทอร์โบหมุนใบพัดคอมเพรสเซอร์จะดูดอากาศอัดผ่านคาบูเรเตอร์ อัดส่วนผสมไอดีเข้ากระบอกสูบ โดยอาศัยไอเสียที่ออกจากเครื่องยนต์ จะไปขับล้อเทอร์โบที่ต่อกับล้ออัดอากาศ ซึ่งอยู่บนแกนเพลลาเดียวกัน ทำให้อัดอากาศเข้ากระบอกสูบด้วยความเร็วสูง ดังนั้น เทอร์โบนั้น จะใช้พลังงานจากไอเสียแทนที่จะทิ้งไปโดยเปล่าประโยชน์มาใช้งาน จึงทำให้กำลังของเครื่องยนต์สูงขึ้น

จากที่ได้กล่าวมานั้น เทอร์โบจึงเป็นส่วนสำคัญในการใช้งานของเครื่องยนต์ บริษัท มิซิบิชิ เทอร์โบชาร์จเจอร์ เอเชีย จำกัด ได้ทำการผลิตชิ้นส่วนของเทอร์โบขึ้นเพื่อประกอบเป็นชุดเทอร์โบแต่อันเนื่องจากเทอร์โบนั้นจะทำประกอภกันได้นั้นจำเป็นต้องขึ้นที่ประกอบใบพัดของคอมเพรสเซอร์และใบพัดของเทอร์โบเพื่อทำให้ใบพัดเทอร์โบหมุนไปพร้อมกับแกนเทอร์โบ ดังนั้นทาง บริษัท มิซิบิชิ เทอร์โบชาร์จเจอร์ เอเชีย จำกัดจึงสั่งจัดทำเครื่องขึ้นที่ประกอบชุดเทอร์โบ หรือ Turbine Balance Machine ขึ้น ซึ่งเครื่องจักรเครื่องนี้จะทำการขันที่เพื่อประกอบชุดของกังหันให้เข้าไปในแนวแกนเดียวกันเพื่อให้ใบพัดของคอมเพรสเซอร์และใบพัดของเทอร์โบสมดุลและหมุนไปพร้อมๆกันได้

Turbine Balance Machine จะสามารถเข้าสู่การปฏิบัติการกระบวนการทำงานให้เข้ากับชิ้นงานได้นั้น จำเป็นต้องมีการออกแบบวงจรไฟฟ้าและจัดทำคู่มือควบคุมและปฏิบัติการ เขียนโปรแกรมควบคุม PLC และ โปรแกรมสัมผัสหน้าจอ Touchscreen ตลอดจนการทดสอบโปรแกรมและติดตั้งโปรแกรมเพื่อให้เครื่องจักรสามารถทำงานได้ตามที่วัตถุประสงค์ของลูกค้า

## 1.2 วัตถุประสงค์ของการทำโครงการ

1. เพื่อศึกษาหลักการออกแบบไฟฟ้า โดยใช้โปรแกรม AutoCAD
2. เรียนรู้การจัดทำตู้ควบคุมไฟฟ้า และตู้ปฏิบัติการ จากแบบทางไฟฟ้าที่ได้จากออกแบบไฟฟ้า
3. เพื่อศึกษาหลักการเขียนโปรแกรม GX Work2 ของ MITSUBISHI
4. เพื่อศึกษาหลักการเขียนโปรแกรมสัมผัสหน้าจอ (HMI) โดยใช้โปรแกรม GT Designer3
5. เพื่อศึกษาการติดต่อสื่อสารระหว่าง RS-232 กับ PLC
6. เพื่อศึกษาการทำงานและทำความเข้าใจ Stepping Motor ของ Oriental Motor
7. เพื่อศึกษาการทำงานของเครื่องขันน็อตอัตโนมัติ (Nut Runner) ของ Sanyo
8. เพื่อให้เครื่อง Turbine Balance Machine สามารถทำงานได้และสามารถปฏิบัติการการผลิตชิ้นงานตามที่ถูกคำสั่งได้

## 1.3 ขอบเขตการทำโครงการ

1. ออกแบบระบบไฟฟ้า (Design)
2. จัดซื้ออุปกรณ์ต่างๆ (Purchased Order)
3. จัดทำตู้ควบคุมไฟฟ้า (Control Box) และตู้ปฏิบัติการ (Operation Box) ผ่านการ Wiring โดยอ้างอิงจากแบบทางไฟฟ้า
4. ทำการเชื่อมต่อเข้ากับเครื่องจักร (Machine Wiring) และวางตัวตรวจวัด (Sensor Layout)
5. ทำการเขียนโปรแกรม PLC ควบคุมการทำงานของเครื่องจักร
6. ออกแบบหน้าจอสัมผัส (Touch Screen)
7. ทำการเชื่อมต่อข้อมูลระหว่าง Computer กับ PLC (Upload / Download Program)
8. ทำการเชื่อมต่อข้อมูลระหว่าง PLC กับ Touch Screen
9. ทำการเชื่อมต่อข้อมูลระหว่าง Computer กับ Servo Controller
10. ทำการเชื่อมต่อข้อมูลระหว่าง Computer กับ Nut Runner
11. ทำการทดสอบการทำงาน (Test Run)
12. ลูก้าเข้ามาดูความคืบหน้าของเครื่องจักร
13. จัดการแก้ไขแบบไฟฟ้าและติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติมตามที่ถูกคำสั่ง

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

## 1.4 วิธีดำเนินการทำโครงการ

โครงการนี้เป็นโครงการที่จัดทำเพื่อขั้นนัทประกอบชุดเทอร์โบของเครื่อง Turbine Balance Machine โดยในส่วนของ การออกแบบไฟฟ้าของเครื่องจักร จะได้ต้องออกแบบทั้งส่วนของตู้ควบคุมและตู้ปฏิบัติการก่อนเพื่อเข้าสู่กระบวนการ Wiring ภายในตู้ทั้ง 2 ชนิด หลังจากเสร็จสิ้นจัดทำตู้ควบคุม และตู้ปฏิบัติการ ก็เข้าสู่กระบวนการเชื่อมต่อเข้ากับเครื่องจักรหรือ Machine Wiring เพื่อให้การปฏิบัติการเครื่องจักรสามารถส่งการผ่านตู้ไฟทั้ง 2 นี้ได้

เมื่อสามารถเชื่อมต่อตู้ควบคุมและตู้ปฏิบัติการเข้ากับเครื่องจักร ก็เข้าสู่การเชื่อมต่อสื่อสารระหว่างเครื่องจักรกับ PLC โดยสื่อสารการอัปเดตและดาวน์โหลดข้อมูลผ่าน Computer กับตู้ควบคุม โดยจะทั้งส่วนของโปรแกรม PLC ซึ่งใช้ในการสั่งลำดับการทำงานของเครื่องจักรและโปรแกรมสัมผัสหน้าจอ Touchscreen เพื่อให้ผู้ปฏิบัติการของลูกค้าสามารถปฏิสัมพันธ์เครื่องจักรผ่านหน้าจอนี้ได้ โดยการออกแบบหน้าจอสัมผัสนั้นขึ้นขึ้นกับความต้องของลูกค้า

เมื่อตัวโปรแกรมควบคุม PLC และโปรแกรมสัมผัสหน้าจอ Touchscreen เสร็จสิ้น ก็ถึงขั้นตอนการทดสอบและติดตั้งโปรแกรม โดยขั้นตอนสุดท้ายนี้จะเป็นวันที่ลูกค้าเข้ามาทดสอบความถูกต้องของเครื่องจักร ตั้งค่า Parameter ของ Nut Runner ตรวจสอบลำดับการทำงานของเครื่องจักร การใช้งานเพื่อคุ้นเคยกับเครื่องจักร และ เพิ่มเติมความคิดเห็นว่าอยากจะให้เพิ่มหรือลดสิ่งได้ตามความประสงค์ของลูกค้า

## 1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1. สามารถควบคุมการทำงานและสามารถปฏิบัติการผ่าน Turbine Balance Machine ได้
2. สามารถดูผลการขั้นนัทประกอบชุดเทอร์โบของ Turbine Balance Machine
3. บริษัท มิซึบิชิ เทอร์โบชาร์จเจอร์ เอเชีย จำกัด สามารถนำชุดเทอร์โบนี้ไปใช้ต่อได้จริงในงานอุตสาหกรรมยานยนต์ต่อไปได้
4. สามารถนำความรู้ที่ได้เรียนรู้การเขียนโปรแกรมต่างๆไปต่อยอดใช้งานในอนาคตได้

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

## บทที่ 2

### ทฤษฎีและความรู้ที่เกี่ยวข้อง

Turbine Balance Machine หรือเครื่องชั่งน้ำหนักประกอบชุดเทอร์โบนั้นจำเป็นต้องใช้ความรู้อย่างมากในการสร้างและประกอบขึ้นจนสามารถนำออกมาใช้งานหรือปฏิบัติการเพื่อผลิตชิ้นงานได้ จะต้องใช้ความรู้พื้นฐาน โดยอธิบายขั้นตอนการผลิตออกมาอย่างคร่าวๆเพื่อให้เข้าใจง่ายๆคือ

- 2.1 ความรู้เกี่ยวกับการออกแบบไฟฟ้า
- 2.2 พื้นฐานความรู้ของอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้งานกับเครื่องจักร
- 2.3 ความหมาย โครงสร้างและส่วนประกอบ ความสามารถต่างๆ ขนาด การติดตั้ง ภาษาและหลักการเขียนโปรแกรมควบคุม PLC
- 2.4 โปรแกรมต่างๆที่ใช้ในการออกแบบ ตั้งค่าอุปกรณ์ และเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่างๆเข้ากับเครื่องจักร

#### 2.1 ความรู้เกี่ยวกับการออกแบบวงจรไฟฟ้า

##### 2.1.1 การเขียนแบบทางไฟฟ้า


ซึ่งการเขียนแบบทางไฟฟ้านั้นจะสามารถทำได้จำเป็นต้องรู้ความต้องการจากลูกค้าจึงจะสามารถออกแบบเครื่องจักรตามจุดประสงค์ได้

##### 2.1.2 ส่วนประกอบของแบบทางไฟฟ้า


ในการเขียนแบบไฟฟ้านั้น จะแบ่งออกเป็นหัวข้อหลักซึ่งเป็นหัวใจในการออกแบบไฟฟ้าซึ่งจะทำให้การอ่านแบบไฟฟ้าเข้าใจทั้ง คนเขียนแบบ ผู้ประกอบตู้ไฟฟ้า ผู้เขียนโปรแกรม และลูกค้า คือ

1. ภาควงจรไฟฟ้ากำลัง (Power Circuit)
2. ภาควงจรไฟฟ้าควบคุม (Control Circuit)
3. ภาควงจรประกอบของ PLC (PLC Specification)
4. ภาควงจรอินพุตและเอาต์พุตพอยต์ในการใช้งาน (I/O Module)
5. ภาควงจรวางอุปกรณ์ภายในตู้ไฟฟ้า (Board Layout)
6. ภาควงจรขนาดและทรงของตู้ไฟฟ้า (Control Box)
7. ภาควงจรจัดวางปุ่มสั่งงานและขนาดของตู้ปฏิบัติการ (Operation Box)

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



รูปที่ 2.1 ตัวอย่างภาควงจรไฟฟ้ากำลัง (Power Circuit)



รูปที่ 2.2 ตัวอย่างภาควงจรไฟฟ้าควบคุม (Control Circuit)


เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

## 2.2 พื้นฐานความรู้อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้งานกับเครื่องจักรต่างๆ

ภายในตู้ควบคุมไฟฟ้า ตู้ปฏิบัติการ และภายในเครื่องจักรจำเป็นต้องมีอุปกรณ์เพื่อใช้สั่งงานการทำงานของเครื่องจักรในลักษณะการทำงานที่แตกต่างกันออกไป การออกแบบไฟฟ้าจำเป็นต้องเรียนรู้การใช้งานของอุปกรณ์แต่ละชนิดเสียก่อนว่าแต่ละชนิดใช้ทำอะไรบ้าง โดยพื้นฐานความรู้ของอุปกรณ์ต่างๆที่กล่าวมานี้ จะทำการยกตัวอย่างอุปกรณ์ภายในเครื่อง Turbine Balance Machine มากล่าว

โดยอุปกรณ์ที่ใช้งานภายในเครื่อง Turbine Balance Machine จะแบ่งออกกับการใช้งานคือ

1. อุปกรณ์ทั่วไปที่ใช้งานกับเครื่องจักร
2. อุปกรณ์พิเศษที่ใช้งานกับเครื่องจักรนี้



รูปที่ 2.3 ตัวอย่างตู้ควบคุม (Control Box)




รูปที่ 2.4 ตัวอย่างตู้ปฏิบัติการ (Operation Box)

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

## 2.2.1 อุปกรณ์ทั่วไปที่ใช้ทำงานกับเครื่องจักร

### 2.2.1.1 Control Box


กล่องวางเปล่าขนาดต่างๆ ใช้สำหรับในการติดตั้งอุปกรณ์ทางภาคไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้าควบคุม และอื่นๆ



รูปที่ 2.5 ตัวอย่าง Control Box ในแบบขนาดต่างๆ

### 2.2.1.2 Circuit Breaker

เป็นอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับเปิดและปิดวงจรไฟฟ้าแบบไม่อัตโนมัติ แต่สามารถเปิดวงจรได้อย่างอัตโนมัติ ถ้ามีกระแสไหลผ่านเกินกว่าค่าที่กำหนด โดยไม่มีความเสียหายเกิดขึ้น




รูปที่ 2.6 ตัวอย่าง Circuit Breaker รุ่น NF63-CV 60A 3P ของ MITSUBISHI และ Handle Breaker ตัวเปิด/ปิด Main Breaker จากนอกตู้ไฟฟ้า

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

### 2.2.1.3 Circuit Protector

เป็นอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับเปิดและปิดวงจรไฟฟ้าเหมือนกันกับ Circuit Breaker ต่างกันตรงที่ Circuit Protector นั้นมีความละเอียดและรวดเร็วในการตัดไฟฟ้าในวงจรมากกว่า



รูปที่ 2.7 ตัวอย่าง Circuit Protector รุ่น CP30-BA 2A 2P ของ MITSUBISHI

### 2.2.1.4 Transformer

เป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าที่มีความสามารถในการแปลงระดับสัญญาณไฟฟ้ากำลังแบบขึ้นหรือลงตามสเปคของตัวหม้อแปลงเอง โดยในการใช้งานส่วนใหญ่จะเป็นหม้อแปลงแบบแปลงลง (Step Down) ซึ่งมีความจำเป็นในการใช้ไฟฟ้าของโรงงานของแต่ละที่ ซึ่งจะมีระดับการใช้ไฟที่ต่างกัน

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้คัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



รูปที่ 2.8 ตัวอย่าง Transformer ของ ESTEL แบบแปลงลง (Step Down) 200 / 100 V

### 2.2.1.5 Magnetic Contactor

หรือมีอีกชื่อว่า Auxilary Relay มีหน้าที่เปิด/ปิดวงจรไฟฟ้าโดยการใช้อำนาจแม่เหล็กเหนี่ยวนำคอยล์ ก่อให้เกิดหน้าสัมผัสแตะกัน ทำให้เกิดไฟฟ้าไหลผ่านไปได้




รูปที่ 2.9 ตัวอย่าง Magnetic Contactor รุ่น S-T10 ของ MITSUBISHI

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

### 2.2.1.6 Thermal Overload

Thermal Overload Relay เป็นอุปกรณ์ป้องกันโหลดเกินเนื่องจากวงจรกระแสเกินกว่าปกติ ซึ่งจะทำให้เกิดความร้อนขึ้นในขดลวด เป็นเหตุให้มอเตอร์เกิดความเสียหายได้ เพื่อป้องกันการโอเวอร์โหลด จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันการทำงานเกินกำลังของมอเตอร์ ในการป้องกันการทำงานเกินกำลังของมอเตอร์โดยปกติจะใช้ Overload relay เป็นอุปกรณ์ป้องกันโดยต่ออนุกรมกับมอเตอร์ตลอดเวลาที่มอเตอร์ทำงาน เมื่อเกิดโอเวอร์โหลด ไบเมทัลในตัวรีเลย์จะโค้งงอและดันหน้าสัมผัสขึ้นเพื่อให้เกิดการตัดขาดวงจร



รูปที่ 2.10 ตัวอย่าง Thermal Overload Relay รุ่น N-TH12 ของ MITSUBISHI

### 2.2.1.7 Automatic Voltage Regulator Power Supply (AVR-PSU)

หรือเรียกเป็นภาษาไทยว่าเครื่องรักษาระดับแรงดันไฟฟ้าและปรับคุณภาพไฟฟ้าเป็นอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับปรับแรงดันไฟฟ้าให้อยู่ในระดับที่ไม่เป็นอันตรายต่ออุปกรณ์ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงทำการปรับคุณภาพไฟฟ้าให้ดีขึ้นซึ่งจะช่วยป้องกันการรับพลังงานไฟฟ้าจากระบบจ่ายพลังงานไฟฟ้าที่ไม่สม่ำเสมอ ซึ่งจะดีกว่า Switching Power Supply แต่จะมีราคาที่สูงกว่าอันเนื่องจากการปรับคุณภาพไฟฟ้าและรักษาระดับไฟฟ้าเมื่อเกิดการกรรหาค ไฟฟ้าตก ไฟฟ้าเกิน หรือแม้สัญญาณรบกวนทางไฟฟ้าก็ตาม โดยไม่จำเป็นต้องติดตั้งกรองสัญญาณเพิ่ม (Noise Filter) เพราะมากับ AVR แล้ว


เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



รูปที่ 2.11 ตัวอย่าง Automatic Voltage Regulator แบบ 24V DC รุ่น S8VS-06024 ของ OMRON

### 2.2.1.8 Programmable Logic Controller

หรือเรียกสั้นๆได้ว่า PLC ซึ่งเป็นเครื่องควบคุมอัตโนมัติในโรงงานอุตสาหกรรมที่สามารถจะโปรแกรมได้ ถูกสร้างและพัฒนาขึ้นมาเพื่อทดแทนวงจรรีเลย์ อันเนื่องมาจากความต้องการที่อยากจะได้เครื่องควบคุมที่มีราคาถูกสามารถใช้งานได้อย่างเอนกประสงค์




รูปที่ 2.12 ตัวอย่าง PLC Module รุ่น Q-Series ของ MITSUBISHI

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

### 2.2.1.9 I/O Terminal Block

เป็นอุปกรณ์ที่ไว้รองรับพอยล์ของอินพุตและเอาต์พุตเมื่อใน PLC มีลักษณะ Module แบบใช้การ์ดเสียบแทนจากการใช้จุดเชื่อมต่อด้วยสายไฟ



รูปที่ 2.13 ตัวอย่าง I/O Terminal Block รุ่น A6TBXY36 ของ MITSUBISHI



รูปที่ 2.14 AC05TB สายเคเบิลรุ่น AC05TB เมื่อต่อเข้ากับ I/O Module แบบ Card Slot

### 2.2.1.10 Touch Screen

หน้าจอสัมผัสหรือ Touchscreen เป็นอุปกรณ์ที่นำคอมพิวเตอร์มาเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการติดต่อระหว่างผู้ใช้งานกับเครื่องจักร เพื่อควบคุมและเป็นจอแสดงผล หรืออีกอย่าง การใช้งานร่วมกันระหว่าง PLC Programming กับเครื่องคอมพิวเตอร์ จึงเรียกว่า HMI (Human Machine Interface) เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่นอนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



รูปที่ 2.15 ตัวอย่างหน้าจอสัมผัส (Touch Screen) รุ่น GT1155-QSBD ของ MITSUBISHI

### 2.2.1.11 Control Relay

เป็นอุปกรณ์ที่เปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าให้เป็นพลังงานแม่เหล็ก เพื่อใช้ในการดึงดูดหน้าสัมผัสของหน้าสัมผัสของรีเลย์ให้เปลี่ยนสถานะ โดยการป้อนกระแสไฟฟ้าให้กับขดลวด เพื่อทำการปิดหรือเปิดหน้าสัมผัสคล้ายกับสวิตช์อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเราสามารถนำรีเลย์ไปประยุกต์ใช้ ในการควบคุมวงจรต่าง ๆ คอนโทรลรีเลย์ ประกอบด้วยส่วนสำคัญ 2 ส่วนหลักก็คือ

1. ส่วนของขดลวด (Coil) เหนียวนำกระแสทำงานทำให้เกิดการสร้างสนามแม่เหล็กไฟฟ้าให้แกนโลหะทำหน้าสัมผัสต่อกัน
2. ส่วนของหน้าสัมผัส (Contact) ทำหน้าที่เหมือนสวิตช์จ่ายกระแสไฟให้กับอุปกรณ์ที่เราต้องการนั่นเอง

จุดต่อใช้งานมาตรฐานหรือการใช้งานหน้าสัมผัส ประกอบด้วย

จุดต่อแบบ NC ย่อมาจาก Normally Close หมายความว่าปกติปิด หรือ หากยังไม่จ่ายไฟให้ขดลวดเหนียวนำหน้าสัมผัสจะติดกัน โดยทั่วไปเรามักต่อจุดนี้เข้ากับอุปกรณ์หรือเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ต้องการให้ทำงานตลอดเวลา

จุดต่อแบบ NO ย่อมาจาก Normally Open หมายความว่าปกติเปิด หรือหากยังไม่จ่ายไฟให้ขดลวดเหนียวนำหน้าสัมผัสจะไม่ติดกัน

จุดต่อ C ย่อมาจาก Common คือจุดร่วมที่ต่อมาจากแหล่งจ่ายไฟ

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



รูปที่ 2.16 ยกตัวอย่าง Control Relay รุ่น G6D-F4B ของ OMRON

#### 2.2.1.12 Photoelectric Sensor

หรือมีอีกชื่อหนึ่งว่า Fiber Optic Sensor เป็นอุปกรณ์เซนเซอร์ชนิดหนึ่งที่ใช้ลำแสงในการตรวจจับวัตถุ สามารถตรวจจับวัตถุได้ทุกชนิด โดยทำการปรับค่าที่ตัวขยายกำลัง (Amplifier) เพื่อต้องการตรวจจับวัตถุตามชนิดของวัตถุนั้นๆตามต้องการ โฟโตเซนเซอร์มีระยะตรวจจับวัตถุไกล เวลาตอบสนองรวดเร็ว ใช้กับงานที่ต้องการความเร็วในการตรวจจับสูง และตรวจจับวัตถุได้โดยไม่ต้องสัมผัส ตอบสนองการทำงานตามการเปลี่ยนแปลงความเข้มของแสงที่ได้รับ โดยมี 2 ส่วนคือ Transmitter (ตัวส่งสัญญาณ) ประกอบด้วย ตัวกำเนิดแสง,หลอด LED และตัวสร้างสัญญาณมอดูเลตที่อัตราเร็วสูง ส่งเป็นแสงไปยังตัวรับสัญญาณ และ Receiver (ตัวรับสัญญาณ) ประกอบด้วย ตัวรับแสงเพื่อแปลงสัญญาณ และส่วนของสวิทช์ทำหน้าที่เป็นเอาต์พุต ส่งค่าเพื่อใช้งานตามความต้องการ



รูปที่ 2.17 ตัวอย่าง Fiber Sensor ของ PANASONIC

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



รูปที่ 2.18 ตัวอย่าง Digital Fiber Sensor Amplifier (Photoelectric Sensor) รุ่น FX-501 ของ PANASONIC

### 2.2.1.13 Reed Switch

รีดสวิตช์ คือสวิตช์ที่ควบคุมการทำงานโดยใช้แม่เหล็ก ในการใช้งานจะยึดรีดสวิตช์ไว้ที่ตัวกระบอบอกสูบ โดยตัวกระบอบอกสูบต้องทำจากอลูมิเนียม ลูกสูบต้องมีคุณสมบัติเป็นแม่เหล็กถาวร ซึ่งการใช้รีดสวิตช์มีความสะดวกในเรื่องของการติดตั้งที่ง่ายกว่าลิมิตสวิตช์ทั่วไป การทำงานเมื่อลูกสูบเคลื่อนที่เข้าสู่สุด อำนาจแม่เหล็กที่ตัวลูกสูบจะไปดึงดูดให้หน้าคอนแทคของรีดสวิตช์ต่อกัน ซึ่งปกติหน้าคอนแทคจะเป็นหน้าคอนแทคปกติเปิด เมื่อลูกสูบเคลื่อนที่มาตรงกับตำแหน่งของรีดสวิตช์ รีดสวิตช์ก็จะปิดวงจร และเมื่อลูกสูบเคลื่อนที่ออกไปตรงกับตำแหน่งของรีดสวิตช์ตัวนอก อำนาจแม่เหล็กของลูกสูบก็จะดึงดูดให้รีดสวิตช์ปิดวงจรเช่นกัน



รูปที่ 2.19 ตัวอย่าง Reed Switch รุ่น D-Z73 ของ SMC

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



รูปที่ 2.20 วิธีการติดตั้ง Reed Switch เพื่อใช้ระยะเวลาการยัดหดของกระบอกสูบ

#### 2.2.1.14 Proximity Sensor

พร็อกซิมีตี้เซนเซอร์ (Proximity Sensor) หรือ พร็อกซิมีตี้สวิตช์ (Proximity Switch) คือ เซนเซอร์ชนิดหนึ่งที่สามารถทำงานโดยไม่ต้องสัมผัสกับชิ้นงานหรือวัตถุภายนอก โดยลักษณะของการทำงานอาจจะส่งหรือรับพลังงานรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งดังต่อไปนี้ คือ สนามแม่เหล็ก สนามไฟฟ้า แสง เสียง และ สัญญาณลม



รูปที่ 2.21 ตัวอย่าง Proximity Sensor รุ่น E2E-X5ME1 ของ KEYENCE

#### 2.2.1.15 Emergency Stop Switch

เป็นสวิตช์ปุ่มกดฉุกเฉิน หรือเรียกทั่วไปว่าสวิตช์หัวเห็ดสีแดง เป็นสวิตช์หัวใหญ่กว่าสวิตช์แบบธรรมดา เป็นสวิตช์ที่มักใช้กับปุ่มหยุดเครื่องจักรกลต่าง ๆ ฉุกเฉิน ซึ่งออกแบบให้เมื่อกดที่ปุ่มนี้แล้ว เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

เครื่องจักรกลทุกอย่างที่มีปุ่ม emergency switch จะต้องหยุดการทำงานในทันที เพื่อป้องกันอุบัติเหตุต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นกับผู้ที่ใช้เครื่องจักรกลในทันทีทันใด



รูปที่ 2.22 ตัวอย่าง Emergency Stop Switch รุ่น AR30V0R-01R ของ FUJI

#### 2.2.1.16 Push Button Switch

สวิตช์แบบกด (Push Button Switch) เป็นสวิตช์ที่เวลาใช้งานต้องกดปุ่มสวิตช์ลงไป การควบคุมตัดต่อสวิตช์ ต้องกดปุ่มที่อยู่ส่วนกลางสวิตช์ กดปุ่มสวิตช์หนึ่งครั้งสวิตช์ต่อ (ON) และเมื่อกดปุ่มสวิตช์อีกครั้งสวิตช์ตัด (OFF) การทำงานเป็นเช่นนี้ตลอดเวลา แต่สวิตช์แบบกดบางแบบอาจเป็นชนิด กดติดปล่อยดับ (Momentary) คือขณะกดปุ่มสวิตช์เป็นการต่อ (ON) เมื่อปล่อยมือออกจากปุ่มสวิตช์เป็นการตัด (OFF)



รูปที่ 2.23 ตัวอย่าง Push Button Switch รุ่น HW1L-M1F10QD-G-24V ของ IDEC

#### 2.2.1.17 Illuminated Push Button หรือ Push Button Lamp

หลักการการทำงานเหมือนกันกับ Push Button Switch แต่ต่างกันตรงที่จะมีหน้าคอยเพื่อขับให้หลอดไฟติดเมื่อต้องการใช้งาน

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนลิขสิทธิ์สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



รูปที่ 2.24 ตัวอย่าง Illuminated Push Button รุ่น EOL-01M4R ของ FUJI

#### 2.2.1.18 Buzzer Alarm

มีหน้าที่แสดงผลเป็นสัญญาณเสียงเพื่อแจ้งเตือนหรือแสดงถึงความผิดพลาดการทำงานของเครื่องจักรได้ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติการรับรู้และสามารถยับยั้งเหตุการณ์อันตรายได้ทันเวลาที่




รูปที่ 2.25 ตัวอย่าง Buzzer Alarm รุ่น DR30B6-EB ของ FUJI

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

## 2.2.2 อุปกรณ์พิเศษที่ใช้งานกับเครื่องจักรนี้

### 2.2.2.1 Nut Runner

Nut Runner หรือ เครื่องขันนัทอัตโนมัติ กระบวนการสำหรับการควบคุมแรงบิด (Torque) , การควบคุมมุม (Angle) , การตรวจสอบแรง (Force Examine) และอื่นๆ เพื่อขันนัทเข้าเกลียวด้วยแรงบิดที่พอดีจนไม่ทำให้เกลียวเสียหาย หรือ ชิ้นงานเสียหายได้ ซึ่งตัวเครื่องขันนัทนี้จะมาพร้อมกับ Touch Panel หรือเรียกง่าย ๆ ก็คือ Touch Screen ของเครื่องขันนัทนั่นเอง ซึ่งจะสามารถเก็บค่าแรงบิด มุม และอื่นๆ ได้ลงในตัวคอนโทรลเลอร์ของเครื่องขันนัท เพื่อใช้ในการขันครั้งต่อไปได้




รูปที่ 2.26 Nut Runner รุ่น SGNR Type M ของ Sanyo ซึ่งมาพร้อมกับ Touch Panel และ Controller

### 2.2.2.2 AC Stepping Motor

สเต็ปป์มอเตอร์เป็นอุปกรณ์เอาต์พุตอย่างหนึ่ง ซึ่งสามารถนำไอซีไมโครคอนโทรลเลอร์ มาทำการควบคุมได้สะดวก และเป็นมอเตอร์ที่เหมาะสมสำหรับใช้ในงานควบคุมการหมุน ที่ต้องการตำแหน่ง และทิศทางที่แน่นอน การทำงานของ สเต็ปป์มอเตอร์จะขับเคลื่อนทีละขั้นๆ ละ (Step) 0.9, 1.8, 5, 7.5, 15 หรือ 50 องศา ซึ่งขึ้นอยู่กับคุณสมบัติแต่ละชนิดของสเต็ปป์มอเตอร์ตัวนั้นๆ สเต็ปป์มอเตอร์จะแตกต่างจากมอเตอร์กระแสตรงทั่วไป (DC Motor) โดยการทำงานของมอเตอร์กระแสตรงจะหมุนไปแบบต่อเนื่อง ไม่สามารถหมุนเป็นแบบสเต็ปๆ ได้ดังนั้นในการนำไปกำหนดตำแหน่งจึงควบคุมได้ยากกว่า ซึ่งมักจะใช้งานประเภทต้องการความละเอียดเช่น การขันนัทอัตโนมัติ การหมุนจานอ่านของฮาร์ดดิส และอื่นๆอีกมากมาย

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



รูปที่ 2.27 AC Stepping Motor รุ่น ARD-C ของ Oriental Motor

### 2.2.2.3 Safety Light Curtain

Safety Light Curtain หรือ เซ็นเซอร์ม่านแสงนिरภัย คือ เซ็นเซอร์เพื่อใช้ป้องกันการทำงานของเครื่องจักรที่ทำให้เกิดอันตรายต่อพนักงานผู้ปฏิบัติการหรือผู้ดูแลเครื่องจักร ซึ่งมีผลทำให้พนักงานมีความปลอดภัย และมีประสิทธิภาพในการทำงานมากขึ้น โดยภายในตัวม่านแสงจะมีโฟโตเซ็นเซอร์ (Photoelectric Sensor) ขนาดเล็กหลายๆตัวเรียงกันเพื่อให้ได้ความละเอียดในการตรวจจับโดยมีขนาดช่องว่างระหว่างลำแสง 14mm. สำหรับป้องกันนิ้วมือและ 30mm. สำหรับป้องกันร่างกายที่มีขนาดใหญ่ ตั้งแต่มือคนขึ้นไป



รูปที่ 2.28 Safety Light Curtain รุ่น SL-V04L ของ KEYENCE

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

## 2.3 ความหมาย โครงสร้างและส่วนประกอบ ความสามารถต่างๆ ขนาด การติดตั้ง ภาษา และหลักการเขียนโปรแกรมควบคุม PLC

### 2.3.1 ความหมายของ Programmable Logic Controller

ตัวควบคุมแบบสามารถป้อนโปรแกรมได้ (Programmable logic Controller : PLC) เป็นอุปกรณ์ควบคุมการทำงานของเครื่องจักรหรือกระบวนการทำงานต่างๆ โดยภายในมี Microprocessor เป็นมันสมองสั่งการที่สำคัญ PLC จะมีส่วนที่เป็นอินพุตและเอาต์พุตที่สามารถต่อออกไปใช้งานได้ทันที ตัวตรวจจับหรือ สวิตช์ต่างๆ จะต่อเข้ากับอินพุต ส่วนเอาต์พุตจะใช้ต่อออกไปควบคุมการทำงานของอุปกรณ์หรือเครื่องจักรที่เป็นเป้าหมาย สามารถสร้างวงจรหรือแบบของการควบคุมได้โดยการป้อนเป็นโปรแกรมคำสั่งเข้าไปใน PLC นอกจากนี้ยังสามารถใช้งานร่วมกับอุปกรณ์อื่นเช่นเครื่องอ่านบาร์โค้ด (Barcode Reader) เครื่องพิมพ์ (Printer) ซึ่งในปัจจุบันนอกจากเครื่อง PLC จะใช้งานแบบเดี่ยว (Standalone) แล้วยังสามารถต่อ PLC หลายๆ ตัวเข้าด้วยกัน (Network) เพื่อควบคุมการทำงานของระบบให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นด้วยจะเห็นได้ว่าการใช้งาน PLC มีความยืดหยุ่นมากดังนั้นในโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ จึงเปลี่ยนมาใช้ PLC มากขึ้น

PLC เป็นอุปกรณ์ชนิดโซลิด – สเตท (Solid State) ที่ทำงานแบบลอจิก (Logic Functions) การออกแบบการทำงานของ PLC จะคล้ายกับหลักการทำงานของคอมพิวเตอร์ จากหลักการพื้นฐานแล้ว PLC จะประกอบด้วยอุปกรณ์ที่เรียกว่า Solid-State Digital Logic Elements เพื่อให้ทำงานและตัดสินใจแบบลอจิก PLC ใช้สำหรับควบคุมกระบวนการทำงานของเครื่องจักรและอุปกรณ์ในโรงงานอุตสาหกรรม

การใช้ PLC สำหรับควบคุมเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ต่างๆ ในโรงงานอุตสาหกรรมจะมีข้อได้เปรียบกว่าการใช้ระบบของรีเลย์ (Relay) ซึ่งจำเป็นจะต้องเดินสายไฟฟ้า หรือที่เรียกว่า Hard- Wired ฉะนั้นเมื่อมีความจำเป็นที่ต้องเปลี่ยนกระบวนการผลิต หรือลำดับการทำงานใหม่ ก็ต้องเดินสายไฟฟ้าใหม่ ซึ่งเสียเวลาและเสียค่าใช้จ่ายสูง แต่เมื่อเปลี่ยนมาใช้ PLC แล้ว การเปลี่ยนกระบวนการผลิตหรือลำดับการทำงานใหม่นั้นทำได้โดยการเขียนโปรแกรมใหม่เท่านั้น นอกจากนี้แล้ว PLC ยังใช้ระบบโซลิด – สเตท ซึ่งน่าเชื่อถือกว่าระบบเดิม การกินกระแสไฟฟ้าน้อยกว่า และสะดวกกว่าเมื่อต้องการขยายขั้นตอนการทำงานของเครื่องจักร


### 2.3.2 โครงสร้างและส่วนประกอบของ PLC

PLC เป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์สำหรับใช้ในงานอุตสาหกรรม PLC ประกอบด้วย หน่วยประมวลผลกลาง หน่วยความจำ หน่วยรับข้อมูล หน่วยส่งข้อมูล และหน่วยป้อนโปรแกรม PLC ขนาดเล็ก ส่วนประกอบทั้งหมดของ PLC จะรวมกันเป็นเครื่องเดียว แต่ถ้าเป็นขนาดใหญ่สามารถแยกออกได้

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

PLC แบ่งส่วนประกอบออกได้ 4 ส่วนหลักๆด้วยกัน คือ

1. แหล่งจ่ายไฟ (Power Supply Unit : PSU)
2. หน่วยประมวลผลกลาง (Control Processing Unit : CPU)
3. เป็นอินพุต/เอาต์พุต (Input & Output Unit : I/O Unit)
4. เครื่องป้อนโปรแกรมและหน่วยความจำ (Programming Device , Read Only Memory : ROM & Random Access Memory : RAM)




รูปที่ 2.29 โครงสร้างของ PLC

### 2.3.2.1 ส่วนแหล่งจ่ายไฟฟ้า (Power Supply Unit)

ทำหน้าที่จ่ายพลังงานและรักษาระดับแรงดันไฟฟ้ากระแสตรงให้กับ CPU Unit หน่วยความจำและหน่วยอินพุต / เอาต์พุต

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



รูปที่ 2.30 Power Supply Unit รุ่น Q61P ของ MITSUBISHI

### 2.3.2.2 ส่วนประมวลผลกลาง (CPU Unit)

CPU เป็นส่วนมันสมองของระบบ ภายใน CPU จะประกอบไปด้วยวงจร Logic Gate ชนิดต่างๆ หลายชนิด และมี Microprocessor-based ใช้สำหรับแทนอุปกรณ์จำพวกรีเลย์ (Relay) เคาน์เตอร์ (Counter) ไทเมอร์ (Timer) และซีควเอนเซอร์ (Sequencers) เพื่อให้ผู้ใช้ได้ออกแบบใช้วงจรรีเลย์แลตเตอร์ลอจิก (Relay Ladder Logic) เข้าไปได้



CPU จะยอมรับ (Read) อินพุต ดาต้า (Input Data) จากอุปกรณ์ที่เป็นแหล่งกำเนิดให้สัญญาณให้สัญญาณ (Sensing Device) ต่างๆ จากนั้นจะปฏิบัติการและเก็บข้อมูลโดยใช้โปรแกรมจากหน่วยความจำ และส่งข้อมูลที่มีความเหมาะสมถูกต้องไปยังอุปกรณ์ควบคุม (Control Device) แหล่งของกระแสไฟฟ้าตรง (DC Current) สำหรับใช้สร้างโวลต์ต่ำ (Low Level Voltage) ซึ่งใช้โดยโปรเซสเซอร์ (Processor) และไอโอ โมดูล (I/O Modules) และแหล่งจ่ายไฟนี้จะเก็บไว้ที่ CPU หรือแยกออกไปติดตั้งที่จุดอื่นก็ได้ขึ้นอยู่กับผู้ผลิตแต่ละราย

การประมวลผลของ CPU จากโปรแกรมทำได้โดยรับข้อมูลจากหน่วยอินพุตและเอาต์พุต และส่งข้อมูลสุดท้ายที่ได้จากการประมวลผลไปยังหน่วยเอาต์พุต เรียกว่า การสแกน (Scan) ซึ่งใช้เวลาจำนวนหนึ่ง เรียกว่า เวลาสแกน (Scan Time) เวลาในการสแกนแต่ละรอบใช้เวลาประมาณ 1 ถึง 100 msec. (0.001-0.1วินาที) ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อมูลและความยาวของโปรแกรม หรือจำนวนอินพุต/เอาต์พุตหรือจำนวนอุปกรณ์ที่ต่อจาก PLC เช่น เครื่องพิมพ์ จอภาพ เป็นต้น อุปกรณ์เหล่านี้จะทำให้เวลาในการสแกนยาวนานขึ้น การเริ่มต้นการสแกนเริ่มจากรับคำสั่งของสถานะของอุปกรณ์จากหน่วยอินพุตมาเก็บไว้ในหน่วยความจำ (Memory) เสร็จแล้วจะทำการปฏิบัติการตามโปรแกรมที่เขียนไว้ทีละคำสั่งจากหน่วยความจำนั้นจนสิ้นสุด แล้วส่งไปที่หน่วยเอาต์พุต ซึ่งการสแกนของ PLC ประกอบด้วย

1. I/O Scan คือ การบันทึกสถานะข้อมูลของอุปกรณ์ที่เป็นอินพุต และให้อุปกรณ์เอาต์พุตทำงาน

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

2. Program Scan คือ การให้โปรแกรมทำงานตามลำดับก่อนหลัง



รูปที่ 2.31 ลำดับ Program Scan ของ PLC

รูปที่ 2.32 CPU Unit รุ่น Q00U ของ  
MITSUBISHI

### 2.3.2.3 ส่วนของอินพุตและเอาต์พุต (I/O Unit)

ส่วนของอินพุตและเอาต์พุต (I/O Unit) จะต่อร่วมกับชุดควบคุมเพื่อรับสถานะและสัญญาณต่างๆ เช่น หน่วยอินพุตรับสัญญาณหรือสถานะแล้วส่งไปยัง CPU เพื่อประมวลผล เมื่อ CPU ประมวลผลแล้วจะส่งให้ส่วนของเอาต์พุต เพื่อให้อุปกรณ์ทำงานตามที่โปรแกรมเอาไว้

สัญญาณอินพุตจากภายนอกที่เป็นสวิตช์และตัวตรวจจับชนิดต่างๆ จะถูกแปลงให้เป็นสัญญาณที่เหมาะสมถูกต้อง ไม่ว่าจะเป็น AC หรือ DC เพื่อส่งให้ CPU ดังนั้น สัญญาณเหล่านี้จึงต้องมีความถูกต้องไม่เช่นนั้นแล้ว CPU จะเสียหายได้

สัญญาณอินพุตที่ดีจะต้องมีคุณสมบัติและหน้าที่ดังนี้

1. ทำให้สัญญาณขาเข้า ได้ระดับที่เหมาะสมกับ PLC
2. การส่งสัญญาณระหว่างอินพุตกับ CPU จะติดต่อกันด้วยลำแสง ซึ่งอาศัยอุปกรณ์ประเภท โฟโตทรานซิสเตอร์ เพื่อต้องการแยกสัญญาณ (Isolate) ทางไฟฟ้าให้ออกจากกัน เป็นการป้องกันไม่ให้ CPU เสียหายเมื่ออินพุตเกิดลัดวงจร

3. หน้าสัมผัสจะต้องไม่สั่นสะเทือน (Contact Chattering)

ในส่วนของเอาต์พุต จะทำหน้าที่รับค่าสถานะที่ได้จากการประมวลผลของ CPU แล้วนำค่าเหล่านี้ไปควบคุมอุปกรณ์ทำงาน เช่น รีเลย์ โซลินอยด์ หรือหลอดไฟ เป็นต้น นอกจากนั้นแล้ว ยังทำหน้าที่แยกเอกสารนี้เป็นเอกสารที่ส่งวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

สัญญาณของหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ออกจากอุปกรณ์เอาต์พุต โดยปกติเอาต์พุตนี้จะมี ความสามารถขับโหลดด้วยกระแสไฟฟ้าประมาณ 1-2 แอมแปร์ แต่ถ้าโหลดต้องการกระแสไฟฟ้ามากกว่านี้ จะต้องต่อเข้ากับอุปกรณ์ขับอื่นเพื่อขยายให้รับกระแสไฟฟ้ามากขึ้น เช่น รีเลย์หรือคอนแทคเตอร์ เป็นต้น

อุปกรณ์ที่ใช้เป็นสัญญาณอินพุต ได้แก่ พรอกซิมีตี้สวิตช์ (Proximity Switch) ลิมิทสวิตช์ (Limit Switch) ไทเมอร์ (Timer) โฟโตอิเล็กทริกเซนเซอร์ (Photoelectric Sensor) เอนโค้ดเดอร์ (Encoder) เคาน์เตอร์ (Counter) เป็นต้น

อุปกรณ์ที่ใช้เป็นสัญญาณเอาต์พุต ได้แก่ รีเลย์ (Relay) มอเตอร์ไฟฟ้า (Electric Motor) โซลินอยด์ (Solenoid) ขดลวดความร้อน (Heat Coil) หลอดไฟ (Lamp) เป็นต้น



รูปที่ 2.33 I/O Unit รุ่น QX41P และ QY10 ของ MITSUBISHI

#### 2.3.2.4 เครื่องป้อนโปรแกรมและหน่วยความจำ (Programming Device , Read Only Memory : ROM & Random Access Memory : RAM)

เครื่องป้อนโปรแกรม (Hand Held) ทำหน้าที่ ควบคุมโปรแกรมของผู้ใช้ลงในหน่วยความจำ ของ PLC นอกจากนี้ยังทำหน้าที่ติดต่อระหว่างผู้ใช้กับ PLC เพื่อให้ผู้ใช้สามารถตรวจการปฏิบัติงาน ของ PLC และผลการควบคุมเครื่องจักรและกระบวนการตามโปรแกรมควบคุมที่ผู้ใช้เขียนขึ้นได้อีกด้วย

เครื่องป้อนโปรแกรม (Hand Held) แต่ละยี่ห้อจะไม่เหมือนกันแต่มีจุดประสงค์การใช้งานที่ เหมือนกันรุ่นเก่าส่วนใหญ่จะต้องทำการป้อนโปรแกรมหน้าเครื่องจักร แต่ในยุคสมัยปัจจุบัน PLC ได้ พัฒนาขึ้นจนสามารถใช้ทำงานกับคอมพิวเตอร์ได้แล้ว

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



รูปที่ 2.34 Handheld รุ่น NS5 ของ OMRON

หน่วยความจำของ PLC ประกอบด้วย หน่วยความจำชนิด RAM และ ROM หน่วยความจำชนิด RAM ทำหน้าที่เก็บโปรแกรมของผู้ใช้และข้อมูลสำหรับการปฏิบัติงานของ PLC ส่วน ROM ทำหน้าที่เก็บโปรแกรมสำหรับการปฏิบัติงานของ PLC ตามโปรแกรมของ โดยอธิบายหน่วยความจำได้ดังนี้

1. RAM (Random Access Memory) หน่วยความจำประเภทนี้จะมีแบตเตอรี่เล็กๆ ต่อไว้ เพื่อใช้เลี้ยงข้อมูลเมื่อเกิดไฟดับ การอ่านและเขียนโปรแกรมลงใน RAM ทำได้ง่ายมาก จึงเหมาะกับการใช้งานในระยะทดลองเครื่องที่มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขโปรแกรมบ่อยๆ
2. ROM (Read Only Memory) หน่วยความจำประเภทนี้จะเก็บความจำไว้ ถึงแม้ว่าแบตเตอรี่ดับแล้วหรือปิดเครื่อง แล้วทำการเปิดขึ้นมาใหม่ ข้อมูลก็ยังคงเก็บอยู่ใน ROM เหมือนเดิมแต่ไม่สามารถลบข้อมูลออกไปได้
3. EPROM (Erasable Programmable Read Only Memory) หน่วยความจำชนิด EPROM นี้จะต้องใช้เครื่องมือพิเศษในการเขียนโปรแกรม การลบโปรแกรมทำได้โดยใช้แสงอัลตราไวโอเล็ตหรือตากแดดร้อนๆ นานๆ มีข้อดีตรงที่โปรแกรมจะไม่สูญหายแม้ไฟดับ จึงเหมาะกับการใช้งานที่ไม่ต้องเปลี่ยนโปรแกรม
4. EEPROM (Electrical Erasable Programmable Read Only Memory) หน่วยความจำชนิดนี้ไม่ต้องใช้เครื่องมือพิเศษในการเขียนและลบโปรแกรม โดยใช้วิธีการทางไฟฟ้าเหมือนกับ RAM นอกจากนั้นก็ไม่จำเป็นต้องมีแบตเตอรี่สำรองไฟเมื่อไฟดับ ราคาจะแพงกว่า แต่จะรวมคุณสมบัติที่ดีของทั้ง RAM และ EPROM เอาไว้ด้วยกัน

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

### 2.3.3 ความสามารถต่างๆของ PLC

PLC สามารถควบคุมงานได้ 3 ลักษณะคือ

#### 2.3.3.1 งานที่ทำตามลำดับก่อนหลัง (Sequence Control) ตัวอย่างเช่น

- การทำงานของระบบรีเลย์
- การทำงานของไทมเมอร์ คอนโทรลเลอร์
- การทำงานของ P.C.B. Card
- การทำงานในระบบกึ่งอัตโนมัติ ระบบอัตโนมัติ หรืองานที่เป็นกระบวนการทำงานของเครื่องจักรกลต่างๆ

#### 2.3.3.2 งานควบคุมสมัยใหม่ (Sophisticated Control) ตัวอย่างเช่น

- การทำงานทางคณิตศาสตร์ เช่น บวก ลบ คูณ หาร
- การควบคุมแบบอนาล็อก (Analog Control) เช่น การควบคุมทางด้านอุณหภูมิ (Temperature) การควบคุมทางด้านความดัน (Pressure) เป็นต้น
- การควบคุม P.I.D. (Proportional-Integral-Derivation)
- การควบคุมเซอร์โวมอเตอร์ (Servo-motor Control)
- การควบคุม Stepping Motor
- Information Handling

#### 2.3.3.3 การควบคุมเกี่ยวกับงานอำนวยการ (Supervisory Control) ตัวอย่างเช่น

- งานสัญญาณเตือน (Alarm) และ Process Monitoring
- Fault Diagnostic and Monitoring
- งานต่อร่วมกับคอมพิวเตอร์ (RS-232C / RS422)
- Printer/ASCII Interfacing
- งานควบคุมอัตโนมัติในโรงงานอุตสาหกรรม (Factory Automation Networking)
- LAN (Local Area Network)
- WLAN (Wide Local Area Network)
- FA. , FMS. และ CIM. เป็นต้น

### 2.3.4 ขนาดของ PLC

1. ขนาดเล็ก มีจำนวนอินพุต/เอาต์พุตไม่เกิน 128 จุด
2. ขนาดกลาง มีจำนวนอินพุต/เอาต์พุตไม่เกิน 1024 จุด
3. ขนาดใหญ่ มีจำนวนอินพุต/เอาต์พุตไม่เกิน 4096 จุด
4. ขนาดใหญ่มาก มีจำนวนอินพุต/เอาต์พุต ไม่เกิน 8192 จุด

### 2.3.5 การติดตั้ง PLC

#### 2.3.5.1 ข้อควรพิจารณาก่อนติดตั้ง PLC

- พื้นที่ในการติดตั้งมีเพียงพอหรือไม่
- จะต้องเผื่อไว้ขยายในอนาคตหรือไม่
- การซ่อมบำรุงต้องทำได้ง่าย
- อุณหภูมิที่เกิดขึ้นจากเครื่องจักรมีผลกระทบต่อ PLC หรือไม่
- วิธีการป้องกัน PLC จากสภาพแวดล้อมที่ไม่ปลอดภัย

#### 2.3.5.2 สภาพแวดล้อมหรือสถานที่ที่ไม่ควรติดตั้ง PLC


- มีแสงแดดส่องโดยตรง
- บริเวณอุณหภูมิต่ำกว่า  $0^{\circ}\text{C}$  หรือสูงกว่า  $55^{\circ}\text{C}$
- มีฝุ่น หรือไอเกลือ
- มีความชื้นมาก
- มีก๊าซที่มีคุณสมบัติกัดกร่อนหรือไวไฟ
- สั่นสะเทือนมาก

### 2.3.6 ภาษาที่ใช้ในการเขียนโปรแกรม PLC

การเขียนโปรแกรมเพื่อสั่งให้ PLC ทำงานตามความต้องการนั้นตามมาตรฐาน IEC1131-3 ได้แบ่งออกเป็น 5 แบบ คือ


เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

### 2.3.6.1 Ladder Diagram Language



รูปที่ 2.35 Ladder Diagram Language


### 2.3.6.2 Sequential Flow Chart Language



รูปที่ 2.36 Sequential Flow Chart Language

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

## 2.3.6.3 Function Block Diagram Language



รูปที่ 2.37 Function Block Diagram Language

## 2.3.6.4 Instruction List Language (Statement List Language)

```

VAR
First, Second, Result: INT:=10;
StringOp: String[30]:= '123456789';
StringRes: String[25]
END_VAR
...
B1: LD   First      (* 10 (INT) *)
      ADD Second   (* 20 (INT) *)
      ST   Result   (* 20 (INT) *)
      GT   0        (* True (BOOL) *)
      JMPC B2      (* because
                    CR=True *)
      JMC  FarAway  (* CR undefined,
                    reaction depends
                    on implement. *)
B2: LD   StringOp  (* 123456789
                    (String) *)
      ST   StringRes (* 123456789 *)

```

รูปที่ 2.38 Instruction List Language

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

## 5. Structure Text Language

```

Setpoint_IN_STAGE_1_FAILED:
(* During 'STAGE_1_FAILED': '<S1>:119' *)
IF (stage3_sensor <= 0) OR (stage2_sensor <= 0) THEN
(* Transition: '<S1>:150' *)
(* Transition: '<S1>:152' *)
IF stage2_sensor > 0 THEN
(* Transition: '<S1>:155' *)
is_c2_Setpoint := Setpoint_IN_STAGES_1_3_FAILED;
(* Entry 'STAGES_1_3_FAILED': '<S1>:120' *)
rtb_stage1_setpoint := L0;
rtb_stage2_setpoint := L0 - overall_target;
distributed_target := rtb_stage2_setpoint;
ELSE
(* Transition: '<S1>:154' *)
IF stage3_sensor > 0 THEN
(* Transition: '<S1>:159' *)
is_c2_Setpoint := Setpoint_IN_STAGES_1_2_FAILED;
(* Entry 'STAGES_1_2_FAILED': '<S1>:121' *)
rtb_stage1_setpoint := L0;
rtb_stage2_setpoint := L0;
distributed_target := L0 - overall_target;
ELSE
guard_0 := TRUE;
END_IF;
END_IF;


```

รูปที่ 2.39 Structure Text Language

### 2.3.7 หลักการเขียนโปรแกรมควบคุม PLC

โดยในที่นี้จะกล่าวถึงโปรแกรมขั้นบันได (Ladder Diagram) ซึ่งมักมีการใช้งานที่แพร่หลาย แลตเตอร์ไดอะแกรม จัดเป็นสัญลักษณ์ที่สามารถดูตามโครงสร้างแล้วเข้าใจการทำงาน แต่เวลาที่ PLC ทำงานจะอาศัยชุดคำสั่ง (Instruction) ทำงานโดยวิธีการเขียนลงในหน่วยความจำ ข้อมูลในหน่วยความจำนั้น จะจัดเก็บเป็นรหัส (Code) ไม่สามารถจัดเก็บในลักษณะของ Ladder Diagram ได้โดยตรง


การใช้คำสั่ง Load (LD) , Load Not (LD NOT)



รูปที่ 2.40 การใช้คำสั่ง Load (LD) , Load Not (LD NOT)

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

การใช้คำสั่ง AND, AND NOT



รูปที่ 2.41 ชุดคำสั่งและการเขียน Ladder Diagram คำสั่ง AND , AND NOT


การใช้คำสั่ง OR , OR NOT



รูปที่ 2.42 การใช้คำสั่ง OR , OR NOT

การใช้คำสั่ง OUT , OUT NOT

เป็นคำสั่งที่สั่งขับให้ OUTPUT ภายนอกทำงานหรือไม่ทำงานตามคำสั่ง




รูปที่ 2.43 การใช้คำสั่ง OUT , OUT NOT

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

## การ LATCH


เป็นการคงค่าเมื่อหน้าสัมผัส (Contact) ติดตลอดหรือติดเพียงสัญญาณขอบขาขึ้น (Rising Edge) ก็ทำงานตลอดจนกว่าจะมีการสั่งรีเซ็ตค่าที่ Latch ไว้



รูปที่ 2.44 การใช้คำสั่ง Latch ค่า แต่ในที่นี้ยกตัวอย่างโปรแกรม CX-Programmer จะใช้คำสั่ง SET

## การ UNLATCH

เป็นการรีเซ็ตค่าเมื่อได้ทำการ Latch ไว้ดังที่ได้กล่าวมา



รูปที่ 2.45 การใช้คำสั่ง Unlatch ค่าเพื่อสั่งให้พอยล์ที่ทำงานค้างไว้หยุดทำงาน

## 2.4 ซอฟต์แวร์ต่างๆที่ใช้ในการออกแบบ ตั้งค่าอุปกรณ์ และเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่างๆเข้ากับเครื่องจักร


### 2.4.1 AutoCAD 2015



รูปที่ 2.46 โปรแกรม AutoCAD 2015

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่นิยมนำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

เป็นโปรแกรมที่ถูกใช้ในการเขียนแบบทางไฟฟ้า ภายในตัวโปรแกรมจะมีเครื่องมือมากมาย เพื่อให้  
 ง่ายต่อการออกแบบระบบไฟฟ้า ให้ผู้อ่านแบบสามารถเข้าใจได้ง่ายยิ่งขึ้น เพราะจะเห็นได้เลยว่าอุปกรณ์แต่ละ  
 ตัวมีการเชื่อมต่อกันอย่างไร ใช้แรงดันไฟฟ้าเท่าไร อีกทั้งในการเขียนแบบยังมีการแบ่งแยกชนิดของ  
 การ์ดไว้อย่างเด่นชัดทำให้สามารถเปลี่ยนรายละเอียดของตัวแบบได้โดยง่าย




รูปที่ 2.47 หน้าต่างขณะใช้งานโปรแกรม AutoCAD 2015

#### 2.4.2 GX Works2



รูปที่ 2.48 โปรแกรม GX Works2

เป็นโปรแกรมที่ใช้ในการเชื่อมต่อระหว่าง Computer เข้ากับ MITSUBISHI PLC เพื่อใช้ในการอัป  
 โหลด และดาวน์โหลดข้อมูล เพื่อควบคุมเครื่องจักรหรือพูดอีกอย่างหนึ่งคือ ทำให้ PLC สื่อสารกับ  
 คอมพิวเตอร์ได้ โดยสามารถกำหนดการทำงานของ PLC จากการเขียนโปรแกรมขั้นบันได (Ladder  
 Diagram) หรือ SFC (Sequence Flow Chart) ซึ่งจะใช้รีเลย์ช่วยภายในโปรแกรม และอุปกรณ์ที่ต่อกับ  
 Input และ Output Module ของ PLC ในการควบคุมการทำงาน โดยสามารถดูสถานะการทำงานภายใน  
 โปรแกรมได้โดยใช้ Monitor Mode การใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่นอนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
 ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



รูปที่ 2.49 หน้าต่างขณะใช้งานโปรแกรม GX Works2

### 2.4.3 GT Designer3




รูปที่ 2.50 โปรแกรม GT Designer3

โปรแกรมที่สร้างขึ้นมาเพื่อแสดงค่าหรือสถานะต่างๆ โดยภายในโปรแกรมนี้สามารถออกแบบรูปร่างลักษณะของหน้าจอ Touch Screen ที่ต้องการจะใช้ค่าต่างๆได้ ซึ่งสามารถกำหนดได้อย่างอิสระ เช่น ต้องการกำหนดให้ค่าแสดงออกมาในสีอะไร ออกมาเป็นตัวเลข ทศนิยมกี่ตำแหน่ง รวมถึงฟังก์ชันในการทำงานของเครื่องจักร ที่สามารถใช้ปุ่มที่สร้างขึ้นใน Touch Screen กำหนดการทำงานได้อีกด้วย

โปรแกรมนี้จะสามารถเชื่อมต่อกับค่าจาก GX Work 2 ได้โดยการนำ Tag ของตัวอุปกรณ์ที่ถูกกำหนดภายในโปรแกรม GX Work 2 และนำ Tag ตัวนั้นๆมากำหนดลงบนโมเดลที่สร้างขึ้นภายในโปรแกรม GT Designer 3 เพื่อให้ค่าปรากฏขึ้น หรือควบคุมการทำงานได้


เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สแกนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



รูปที่ 2.51 หน้าต่างขณะใช้งานโปรแกรม GT Designer3


#### 2.4.4 MEXE02

โปรแกรมนี้ใช้เพื่อสำหรับการตั้งค่า Parameter และเชื่อมต่อเพื่อควบคุม เข้ากับตัวคอนโทรลเลอร์ของ Oriental Motor โดยในการทำงานครั้งนี้จะใช้การตัวคอนโทรลเลอร์รุ่น ARD-C ซึ่งโปรแกรมนี้จะสามารถเลือกควบคุมได้ทั้งแบบมอดูล จำนวน Pulse ที่จ่าย หรือแบบระยะทาง ได้ตามที่เราต้องการ



รูปที่ 2.52 วิธีการเชื่อมต่อระหว่าง Computer กับ Servo Controller ของ Oriental Motor

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



รูปที่ 2.53 หน้าต่างขณะใช้งานโปรแกรม MEXE02

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

## บทที่ 3

### ขั้นตอนการทำโครงการ

ทาง บริษัท เอ.ไอ.อินดัสตรี จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทรับออกแบบและผลิตเครื่องจักร ให้กับอุตสาหกรรมต่างๆ โดยรูปแบบงานในครั้งนี้ได้รับการสั่งทำจาก บริษัท มิซึบิชิ เทอร์โบชาร์จเจอร์ เอเชีย จำกัด ได้มีความต้องการให้ทำ Turbine Balance Machine ขึ้นมาอีกเครื่องหนึ่ง อันเนื่องจากที่บริษัทของลูกค้ามีปริมาณการทำงานที่สูงขึ้น จึงต้องการความรวดเร็วในการทำชิ้นงานมากขึ้น ซึ่งตลอดกระบวนการจัดทำเครื่องจักรเครื่องนี้นั้นเป็นความรับผิดชอบของ บริษัท เอ.ไอ.อินดัสตรี จำกัด ทั้งหมด โดยนับตั้งแต่ข้าพเจ้าได้มาทำสหกิจศึกษาที่นี้ข้าพเจ้าเห็นขั้นตอนการทำงาน ดังต่อไปนี้

- 3.1 ออกแบบระบบไฟฟ้า (Design)
- 3.2 จัดซื้ออุปกรณ์ต่างๆ (Purchased Order)
- 3.3 จัดทำตู้ควบคุมไฟฟ้า (Control Box) และตู้ปฏิบัติการ (Operation Box) ผ่านการ Wiring โดยอ้างอิงจากแบบทางไฟฟ้า
- 3.4 ทำการเชื่อมต่อเข้ากับเครื่องจักร (Machine Wiring) และจัดวางตัวตรวจวัด (Sensor Layout)
- 3.5 ทำการเขียนโปรแกรม (Programming) PLC ควบคุมการทำงานเครื่องจักร
- 3.6 ออกแบบหน้าจอสัมผัส (Touch Screen)
- 3.7 ทำการเชื่อมต่อข้อมูลระหว่าง Computer กับ PLC (Upload / Download Program)
- 3.8 ทำการเชื่อมต่อข้อมูลระหว่าง PLC กับ Touch Screen
- 3.9 ทำการเชื่อมต่อข้อมูลระหว่าง Computer กับ Servo Controller
- 3.10 ทำการเชื่อมต่อข้อมูลระหว่าง Computer กับ Nut Runner
- 3.11 ทำการทดสอบการทำงาน (Test Run)
- 3.12 ลูกค้าเข้ามาดูความคืบหน้าของเครื่องจักร
- 3.13 จัดการแก้ไขแบบไฟฟ้าและติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติมตามที่ลูกค้าต้องการ


เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

### 3.1 ออกแบบระบบไฟฟ้า (Design)

ศึกษาความต้องการจ้างบริษัทของลูกค้าว่าต้องการเครื่องจักรมีลักษณะการใช้งานแบบใด โดยการออกแบบระบบไฟฟ้าจะแบ่งออกตามภาคส่วนต่างๆ เพื่อให้ผู้ทำงานต่อในด้านผู้จัดทำและผลิตไฟฟ้า ผู้โปรแกรมไฟฟ้า หรือจนกระทั่งลูกค้าที่ต้องการจะซ่อมบำรุงหรือปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ภายในตู้ เข้าใจในระบบไฟฟ้าในตู้ไฟที่ได้ออกแบบไป เพื่อให้เข้าใจในแบบไฟฟ้าในทิศทางเดียวกันง่ายขึ้น โดยในการออกแบบครั้งนี้จะใช้ PLC ของ MITSUBISHI มี CPU Unit รุ่น Q00U เป็นตัวประมวลผลกลาง ผลของการออกแบบระบบไฟฟ้าของ Turbine Balance Machine ได้ดังรูปข้างล่างต่อไปนี้





รูปที่ 3.1 หน้าปก สารบัญ ตารางมาตรฐานการใช้สายไฟ และมาตรฐานการอ่านตัวอักษรต่างๆในแบบไฟฟ้า





รูปที่ 3.2 Power Circuit Diagram

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้




รูปที่ 3.3 Control Circuit Diagram

รูปที่ 3.4 PLC Specification




รูปที่ 3.5 Safety Light Curtain และ Position Module Diagram


เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้




รูปที่ 3.6 Input Module Diagram



เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับรูปที่ 3.7 Output Module Diagram  
อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



รูปที่ 3.8 Board Layout และ Control Box



รูปที่ 3.9 Operation Box

เมื่อทำการออกแบบเสร็จสิ้นก็จะทำการตรวจสอบแบบไฟฟ้าด้วย DWG Check Sheet เพื่อตรวจสอบว่าแบบไฟฟ้าที่ออกแบบมานั้นตรงตามมาตรฐานการเขียนแบบหรือไม่ เมื่อผ่านการตรวจแบบอย่างถูกต้องเรียบร้อยแล้ว จะเข้าสู่ช่วงของการสั่งซื้ออุปกรณ์ต่างๆ เพื่อนำมาติดตั้งเข้าภายในตู้ไฟฟ้าและตู้ปฏิบัติการ และเข้าสู่กระบวนการจัดทำตู้ควบคุมไฟฟ้าและตู้ปฏิบัติการโดยวิธีการ Wiring ไฟฟ้า

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่นอนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ALTECHNOLOGY / AI INDUSTRY		ALTECHNOLOGY / AI INDUSTRY	
<b>EE DWG CHECK SHEET</b>		<b>ใบตรวจสอบรายการ</b>	
Project Name (ชื่อโครงการ) : _____	Project No. (เลขที่โครงการ) : _____	Drawn by (ผู้ร่าง) : _____	Checked by (ผู้ตรวจสอบ) : _____
Drawn Date (วันที่ร่าง) : _____	Checked Date (วันที่ตรวจสอบ) : _____	Approved (อนุมัติ) : _____	Disapproved (ไม่อนุมัติ) : _____
NO.	QTY	REVISION	DATE
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
All Dwg. _____ sheet		Sum of Material**	
		Checked by _____	
		Checked Date _____	
** If Material = Sum of All Dwg. x 100%			
** If no document (if possible)			
FOR ALL Dwg. DRAWN			
FOR ALL Dwg. CHECKED			

รูปที่ 3.10 ภาพตัวอย่าง DWG Check Sheet

### 3.2 จัดซื้ออุปกรณ์ต่างๆ (Purchased Order)

จัดซื้ออุปกรณ์ต่างๆที่ได้ออกแบบไว้ ซึ่งในส่วนของชั้นตอนนี้ ทางพี่เลี้ยงจะเป็นฝ่ายจัดสั่งซื้ออุปกรณ์ด้วยตัวเอง อันเนื่องจากมีอุปกรณ์ชนิดพิเศษ


ALTECHNOLOGY / AI INDUSTRY		ALTECHNOLOGY / AI INDUSTRY		ALTECHNOLOGY / AI INDUSTRY		ALTECHNOLOGY / AI INDUSTRY		ALTECHNOLOGY / AI INDUSTRY		ALTECHNOLOGY / AI INDUSTRY	
Item	Symbol	Material Description	Model	Brand	Code (ERP)	Qty	Unit	Code (ERP)	Unit	Code (ERP)	Unit
1		CIRCUIT BREAKER	2FC-01P25A	MTI/SHIMADZU	FE-MET-01P25A-01	1	PCS	FE-MET-01P25A-01	PCS	FE-MET-01P25A-01	PCS
2		BREAKER HANDLE	Z-01V	MTI/SHIMADZU	FE-MET-01P25A-01	1	PCS	FE-MET-01P25A-01	PCS	FE-MET-01P25A-01	PCS
3		CIRCUIT PROTECTOR	CFP-BA-CP-13P-6A	MTI/SHIMADZU	FE-MET-01P25A-01	1	PCS	FE-MET-01P25A-01	PCS	FE-MET-01P25A-01	PCS
4		CIRCUIT PROTECTOR	CFP-BA-CP-13P-1A	MTI/SHIMADZU	FE-MET-01P25A-01	1	PCS	FE-MET-01P25A-01	PCS	FE-MET-01P25A-01	PCS
5		MAGNETIC CONTACTOR	3-PT-AC20V	MTI/SHIMADZU	FE-MET-01P25A-01	1	PCS	FE-MET-01P25A-01	PCS	FE-MET-01P25A-01	PCS
6		SWITCHING POWER SUPPLY	1PT-040M	OLSON	FE-OLN-01P25A-01	1	PCS	FE-OLN-01P25A-01	PCS	FE-OLN-01P25A-01	PCS
7		SWITCH MODE POWER SUPPLY	1PT-010M	OLSON	FE-OLN-01P25A-01	1	PCS	FE-OLN-01P25A-01	PCS	FE-OLN-01P25A-01	PCS
8		DC MODULE	QDC010	MTI/SHIMADZU	FE-MET-01P25A-01	1	PCS	FE-MET-01P25A-01	PCS	FE-MET-01P25A-01	PCS
9		INPUT MODULE	QIN1	MTI/SHIMADZU	FE-MET-01P25A-01	1	PCS	FE-MET-01P25A-01	PCS	FE-MET-01P25A-01	PCS
10		OUTPUT MODULE	QOUT	MTI/SHIMADZU	FE-MET-01P25A-01	1	PCS	FE-MET-01P25A-01	PCS	FE-MET-01P25A-01	PCS
11		POSITIONING MODULE	QPOS	MTI/SHIMADZU	FE-MET-01P25A-01	1	PCS	FE-MET-01P25A-01	PCS	FE-MET-01P25A-01	PCS
12		TERMINAL BOX	ARTX010	MTI/SHIMADZU	FE-MET-01P25A-01	1	PCS	FE-MET-01P25A-01	PCS	FE-MET-01P25A-01	PCS
13		CABLE	ARTIB	MTI/SHIMADZU	FE-MET-01P25A-01	1	PCS	FE-MET-01P25A-01	PCS	FE-MET-01P25A-01	PCS
14		CONTROL RELAY	1PTNDC01V	OLSON	FE-OLN-01P25A-01	1	PCS	FE-OLN-01P25A-01	PCS	FE-OLN-01P25A-01	PCS
15		SOCKET RELAY	1PTNRA	OLSON	FE-OLN-01P25A-01	1	PCS	FE-OLN-01P25A-01	PCS	FE-OLN-01P25A-01	PCS
16		TERMINAL RELAY	1PTNRA	OLSON	FE-OLN-01P25A-01	1	PCS	FE-OLN-01P25A-01	PCS	FE-OLN-01P25A-01	PCS
17		BUZZER	1PTNRA	OLSON	FE-OLN-01P25A-01	1	PCS	FE-OLN-01P25A-01	PCS	FE-OLN-01P25A-01	PCS
18		ILLUMINATED PUSH BUTTONS	ARTIB-010	MTI/SHIMADZU	FE-MET-01P25A-01	1	PCS	FE-MET-01P25A-01	PCS	FE-MET-01P25A-01	PCS
19		LEGEND PLATE	ARTIB-01A	MTI/SHIMADZU	FE-MET-01P25A-01	1	PCS	FE-MET-01P25A-01	PCS	FE-MET-01P25A-01	PCS
20		PUSH BUTTON SWITCH	ARTIB-01G	MTI/SHIMADZU	FE-MET-01P25A-01	1	PCS	FE-MET-01P25A-01	PCS	FE-MET-01P25A-01	PCS
21		CONTROL BOX POSITION	1PTNRA	OLSON	FE-OLN-01P25A-01	1	PCS	FE-OLN-01P25A-01	PCS	FE-OLN-01P25A-01	PCS
22		TOUCH SCREEN	1PTNRA	OLSON	FE-OLN-01P25A-01	1	PCS	FE-OLN-01P25A-01	PCS	FE-OLN-01P25A-01	PCS
23		PROTECTIVE COVER	1PTNRA	OLSON	FE-OLN-01P25A-01	1	PCS	FE-OLN-01P25A-01	PCS	FE-OLN-01P25A-01	PCS
24		LASER SENSOR	1PTNRA	OLSON	FE-OLN-01P25A-01	1	PCS	FE-OLN-01P25A-01	PCS	FE-OLN-01P25A-01	PCS

รูปที่ 3.11 ภาพตัวอย่างการทำ BOM (Bill of Material for Project)


เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้คัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

### 3.3 จัดทำตู้ควบคุมไฟฟ้า (Control Box) และตู้ปฏิบัติการ (Operation Box) ผ่านการ Wiring โดยอ้างอิงจากแบบทางไฟฟ้า

โดยจัดทำการตู้ควบคุมไฟฟ้า (Control Box) ตู้ปฏิบัติการ (Operation Box) จากแบบ Circuit Diagram โดยจัดวางอุปกรณ์ตาม Board Layout ที่พีได้ทำการเขียนไว้



รูปที่ 3.12 การจัดวางอุปกรณ์ Board Layout ภายในตู้ควบคุม (Control Box)



รูปที่ 3.13 การจัดวางอุปกรณ์แสดงผลและชุดปฏิบัติการ ที่หน้าตู้ปฏิบัติการ (Operation Box)

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

### 3.3.1 จัดทำตู้ควบคุม (Control Box)

โดยขั้นตอนการจัดทำตู้ควบคุมนั้น จะมีขั้นตอนดังนี้คือ

1. ทำการถอดชิ้นส่วนประกอบตู้ บานพับ กลอน บอร์ดวางอุปกรณ์ และอื่นๆ เพื่อส่งทำสีที่ยังห้องสี
2. เมื่อได้รับตู้หลังจากการสี นำบอร์ดวางอุปกรณ์มาทำการติดตั้งอุปกรณ์ลงในบอร์ด โดยทำตามแบบหน้า Board Layout



รูปที่ 3.14 ทำการเจาะบอร์ดเพื่อยึดรางครอบสายไฟ

รูปที่ 3.15 บอร์ดที่เจาะเสร็จแล้ว พร้อมวาง

(Wire Duct) รางรีเลย์ ( Dinrail Relay)

อุปกรณ์

และอุปกรณ์อื่นๆตามแบบ Board Layout



รูปที่ 3.16 ติดตั้งรางครอบสายไฟ รางรีเลย์ เทอร์นิมอลสายไฟ และอุปกรณ์อื่นๆ


เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

### 3. เริ่มทำการ Wiring สายไฟตามแบบ Circuit Diagram



รูปที่ 3.17 ทำการ Wiring อุปกรณ์ต่างๆในบอร์ด

### 4. เมื่อทำการ Wiring บอร์ดเป็นที่เรียบร้อย นำบอร์ดที่ทำการ Wiring เสร็จและเข้าติดตั้ง ภายในตู้ควบคุมและจัดระเบียบภายในตู้ให้เรียบร้อย



รูปที่ 3.18 ทำการยึดบอร์ดเข้าสู่ตู้ควบคุม



รูปที่ 3.19 หน้าตู้ควบคุม


เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

### 3.3.2 การจัดทำตู้ปฏิบัติการ (Operation Box)

โดยในการจัดทำตู้ปฏิบัติการนั้น จะมีหลักการทำคล้ายๆกับตู้ปฏิบัติการ ซึ่งจะต้องดูการจัดวางอุปกรณ์ลงบอร์ดตาม Layout ที่ได้จัดทำไว้และทำการ Wiring เชื่อมต่อเข้ากับตู้ควบคุม หลังจากจัดทำตู้ปฏิบัติการเสร็จสิ้น โดยในการจัดทำตู้ปฏิบัติการของ Turbine Balance Machine จะถูกติดตั้งที่หน้าเครื่องจักรเลย ไม่จำเป็นต้องทำออกมาเป็นตู้คล้ายๆกับตู้ไฟฟ้า

### 3.4 ทำการเชื่อมต่อเข้ากับเครื่องจักร (Machine Wiring) และวางตัวตรวจวัด (Sensor Layout)


เมื่อได้ตู้ควบคุมและตู้ปฏิบัติการเป็นที่เสร็จสิ้นแล้ว ขั้นตอนต่อไปคือทำการติดตั้งทั้งสองเข้ากับเครื่องจักรตามตำแหน่งที่กำหนดไว้ Machine Wiring คือการติดตั้งอุปกรณ์พวกตัวตรวจจับและตรวจวัดค่า (Sensor) ชนิดต่างๆ ที่ได้กำหนดไว้ตามแบบ Circuit Diagram โดยตำแหน่งของ Sensors บนเครื่องจักรนั้นจะดูจากการจัดวางเซนเซอร์ (Sensor Layout) โดยแบบของ Machine และ Sensor Layout จะใช้ตัวเดิมจากทางบริษัทลูกค้าที่ได้เคยจัดทำเครื่องจักรนี้ไปแล้ว



รูปที่ 3.20 ตัวเครื่องจักรที่ทางฝ่ายออกแบบเครื่องจักรกลได้จัดหาจากบริษัทลูกค้า

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่นิยมนำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า

ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



รูปที่ 3.21 สภาพเครื่องที่กำลังทำการเชื่อมต่อเข้ากับเครื่องจักร (Machine Wiring)

Sensor Layout หรือการจัดวางตำแหน่งตัวตรวจจับ คือ เอกสารที่บอกตำแหน่งของตัวตรวจจับทุกตัวที่ใช้ภายในเครื่องจักร โดยจะเป็นแผนภาพ 3D ที่เขียนแบบโดยโปรแกรม Solid Work แล้วมีการขีดบอกตำแหน่งเพื่อให้ผู้ที่ทำการติดตั้งอุปกรณ์เข้าใจโดยง่าย โดยในแบบการติดตั้งตำแหน่งเซนเซอร์นั้น จะใช้แบบ Sensor Layout ตัวเดิมจากทางบริษัทลูกค้า

เมื่อทำทุกขั้นตอนในส่วนของ Wiring เสร็จก็ถึงเวลาการตรวจสอบแบบ Design คือ Wiring Check Sheet เพื่อผ่านเข้าสู่ขั้นตอนการเขียนโปรแกรมต่อไปจำเป็นต้องปฏิบัติตามการ Wiring ตามขั้นตอนในใบ Check Sheet ที่จัดมาให้และทำการตรวจสอบว่าได้ Wiring ถูกตามแบบมาตรฐานการ Wiring หรือไม่

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้




ในโปรแกรม GX Works2 ต้องมีการกำหนดรุ่นของ CPU รวมถึงการ์ดต่างๆ ในที่นี้จะมีการใช้การ์ดทั้งหมด 4 การ์ด คือ Intelligent Input และ 2 Output โดยจะมีการกำหนดจำนวนพอยต์ของการ์ดนั้นๆ และพอยต์ที่เริ่มใช้ จะทำการตั้งค่าทั้งหมดที่ Q Parameter Setting ดังรูปด้านล่าง

รูปที่ 3.24 การตั้งค่า Parameter เพื่อให้สามารถเชื่อมการทำงานเข้ากับ PLC Module ได้


โดยการตั้งค่าการ์ดต่างๆ ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติที่จะใช้งาน Intelligent Module จะใช้กับการเชื่อมต่อแบบหลายพอยต์โดยใช้สาย Connector ในการเชื่อมต่อระหว่างอุปกรณ์เข้ากับช่องการ์ด และ Input / Output Module จะใช้กับอุปกรณ์จำพวก ปุ่ม เซนเซอร์ หน้าสัมผัสของรีเลย์เข้า Input Module เพื่อใช้สั่งการทำงาน และ Output Module จะใช้กับคอยล์ อุปกรณ์แสดงผลต่างๆ ทั้งหมดนี้ได้กล่าวไว้ในบทที่ 2

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



รูปที่ 3.25 การตั้งค่า Parameter ของ Intelligent Module


ต่อมาจะเป็นส่วนหลักในการควบคุมเครื่องจักร คือการเขียนโปรแกรมควบคุมหรือโปรแกรมขั้นบันได (Ladder Diagram) ซึ่งจะมีเป็นการแบ่งภาคส่วนมากมายในการควบคุม โดยทางบริษัทลูกค้าได้ให้ทำในส่วนของโปรแกรมตามมาตรฐาน DENSO ที่ทางบริษัท เอ.ไอ.เทคโนโลยี จำกัด ได้เขียนเป็นมาตรฐานอยู่แล้ว และอีกโปรแกรมหนึ่งให้เป็นส่วนของโปรแกรมเก่าตามมาตรฐานญี่ปุ่น ตามเครื่องจักรเก่าที่ตั้งไว้ยังบริษัทลูกค้า



รูปที่ 3.26 โปรแกรม 2 ส่วนทั้งใหม่และเก่าตามที่ลูกค้าต้องการ

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

โดยในการอธิบายการเขียนโปรแกรมนั้น จะอธิบายในส่วนของโปรแกรมตามมาตรฐาน DENSO ที่ทางบริษัท เอ.ไอ.เทคโนโลยี จำกัด ได้เขียนประจำซึ่งจะมี 8 ส่วนใหญ่ๆคือภาค LS\_ASSY, MAIN, FAULT, MANUAL, AUTO, OUTPUT, CALCULATION, MODEL, DISPLAY และ POSITION MODULE ซึ่งสูตรคำนวณจะได้รับจากทางลูกค้า ที่เคยใช้อยู่ประจำกับเครื่องเก่าจากทางบริษัทลูกค้าเอง



**2-Plane Balance Phase Assemble Calculation Sheet**


**Compressor Wheel**

Plane	Weight	Phase	Balance	CV	Phase
Plane 1	1.000	0°	0.000	0.000	0.000
Plane 2	1.000	180°	0.000	0.000	0.000
Plane 3	1.000	90°	0.000	0.000	0.000
Plane 4	1.000	270°	0.000	0.000	0.000
Plane 5	1.000	0°	0.000	0.000	0.000
Plane 6	1.000	180°	0.000	0.000	0.000
Plane 7	1.000	90°	0.000	0.000	0.000
Plane 8	1.000	270°	0.000	0.000	0.000
Plane 9	1.000	0°	0.000	0.000	0.000
Plane 10	1.000	180°	0.000	0.000	0.000
Plane 11	1.000	90°	0.000	0.000	0.000
Plane 12	1.000	270°	0.000	0.000	0.000
Plane 13	1.000	0°	0.000	0.000	0.000
Plane 14	1.000	180°	0.000	0.000	0.000
Plane 15	1.000	90°	0.000	0.000	0.000
Plane 16	1.000	270°	0.000	0.000	0.000
Plane 17	1.000	0°	0.000	0.000	0.000
Plane 18	1.000	180°	0.000	0.000	0.000
Plane 19	1.000	90°	0.000	0.000	0.000
Plane 20	1.000	270°	0.000	0.000	0.000
Plane 21	1.000	0°	0.000	0.000	0.000
Plane 22	1.000	180°	0.000	0.000	0.000
Plane 23	1.000	90°	0.000	0.000	0.000
Plane 24	1.000	270°	0.000	0.000	0.000
Plane 25	1.000	0°	0.000	0.000	0.000
Plane 26	1.000	180°	0.000	0.000	0.000
Plane 27	1.000	90°	0.000	0.000	0.000
Plane 28	1.000	270°	0.000	0.000	0.000
Plane 29	1.000	0°	0.000	0.000	0.000
Plane 30	1.000	180°	0.000	0.000	0.000
Plane 31	1.000	90°	0.000	0.000	0.000
Plane 32	1.000	270°	0.000	0.000	0.000
Plane 33	1.000	0°	0.000	0.000	0.000
Plane 34	1.000	180°	0.000	0.000	0.000
Plane 35	1.000	90°	0.000	0.000	0.000
Plane 36	1.000	270°	0.000	0.000	0.000
Plane 37	1.000	0°	0.000	0.000	0.000
Plane 38	1.000	180°	0.000	0.000	0.000
Plane 39	1.000	90°	0.000	0.000	0.000
Plane 40	1.000	270°	0.000	0.000	0.000
Plane 41	1.000	0°	0.000	0.000	0.000
Plane 42	1.000	180°	0.000	0.000	0.000
Plane 43	1.000	90°	0.000	0.000	0.000
Plane 44	1.000	270°	0.000	0.000	0.000
Plane 45	1.000	0°	0.000	0.000	0.000
Plane 46	1.000	180°	0.000	0.000	0.000
Plane 47	1.000	90°	0.000	0.000	0.000
Plane 48	1.000	270°	0.000	0.000	0.000
Plane 49	1.000	0°	0.000	0.000	0.000
Plane 50	1.000	180°	0.000	0.000	0.000
Plane 51	1.000	90°	0.000	0.000	0.000
Plane 52	1.000	270°	0.000	0.000	0.000
Plane 53	1.000	0°	0.000	0.000	0.000
Plane 54	1.000	180°	0.000	0.000	0.000
Plane 55	1.000	90°	0.000	0.000	0.000
Plane 56	1.000	270°	0.000	0.000	0.000
Plane 57	1.000	0°	0.000	0.000	0.000
Plane 58	1.000	180°	0.000	0.000	0.000
Plane 59	1.000	90°	0.000	0.000	0.000
Plane 60	1.000	270°	0.000	0.000	0.000
Plane 61	1.000	0°	0.000	0.000	0.000
Plane 62	1.000	180°	0.000	0.000	0.000
Plane 63	1.000	90°	0.000	0.000	0.000
Plane 64	1.000	270°	0.000	0.000	0.000
Plane 65	1.000	0°	0.000	0.000	0.000
Plane 66	1.000	180°	0.000	0.000	0.000
Plane 67	1.000	90°	0.000	0.000	0.000
Plane 68	1.000	270°	0.000	0.000	0.000
Plane 69	1.000	0°	0.000	0.000	0.000
Plane 70	1.000	180°	0.000	0.000	0.000
Plane 71	1.000	90°	0.000	0.000	0.000
Plane 72	1.000	270°	0.000	0.000	0.000
Plane 73	1.000	0°	0.000	0.000	0.000
Plane 74	1.000	180°	0.000	0.000	0.000
Plane 75	1.000	90°	0.000	0.000	0.000
Plane 76	1.000	270°	0.000	0.000	0.000
Plane 77	1.000	0°	0.000	0.000	0.000
Plane 78	1.000	180°	0.000	0.000	0.000
Plane 79	1.000	90°	0.000	0.000	0.000
Plane 80	1.000	270°	0.000	0.000	0.000
Plane 81	1.000	0°	0.000	0.000	0.000
Plane 82	1.000	180°	0.000	0.000	0.000
Plane 83	1.000	90°	0.000	0.000	0.000
Plane 84	1.000	270°	0.000	0.000	0.000
Plane 85	1.000	0°	0.000	0.000	0.000
Plane 86	1.000	180°	0.000	0.000	0.000
Plane 87	1.000	90°	0.000	0.000	0.000
Plane 88	1.000	270°	0.000	0.000	0.000
Plane 89	1.000	0°	0.000	0.000	0.000
Plane 90	1.000	180°	0.000	0.000	0.000
Plane 91	1.000	90°	0.000	0.000	0.000
Plane 92	1.000	270°	0.000	0.000	0.000
Plane 93	1.000	0°	0.000	0.000	0.000
Plane 94	1.000	180°	0.000	0.000	0.000
Plane 95	1.000	90°	0.000	0.000	0.000
Plane 96	1.000	270°	0.000	0.000	0.000
Plane 97	1.000	0°	0.000	0.000	0.000
Plane 98	1.000	180°	0.000	0.000	0.000
Plane 99	1.000	90°	0.000	0.000	0.000
Plane 100	1.000	270°	0.000	0.000	0.000

**Section Balancer**

Plane	Weight	Phase	Balance	CV	Phase
Plane 1	1.000	0°	0.000	0.000	0.000
Plane 2	1.000	180°	0.000	0.000	0.000
Plane 3	1.000	90°	0.000	0.000	0.000
Plane 4	1.000	270°	0.000	0.000	0.000
Plane 5	1.000	0°	0.000	0.000	0.000
Plane 6	1.000	180°	0.000	0.000	0.000
Plane 7	1.000	90°	0.000	0.000	0.000
Plane 8	1.000	270°	0.000	0.000	0.000
Plane 9	1.000	0°	0.000	0.000	0.000
Plane 10	1.000	180°	0.000	0.000	0.000
Plane 11	1.000	90°	0.000	0.000	0.000
Plane 12	1.000	270°	0.000	0.000	0.000
Plane 13	1.000	0°	0.000	0.000	0.000


ภาค LS\_ASSY หรือเรียกเป็นภาษาไทยว่าภาคสัญญาณขาเข้า จะเป็นส่วนของโปรแกรมที่ใช้ในเก็บค่าพอยล์จาก Input Module ซึ่งขับออก Internal Relay หรือ Timer ตรงๆ เพื่อนำทั้ง 2 อย่างที่ได้กล่าวมานั้น ไปใช้ในภาคอื่นๆต่อไป



รูปที่ 3.29 ตัวอย่างภาค LS\_ASSY

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้


ภาค MAIN หรือภาคหลัก จะเป็นตัวหลักที่บ่งบอกถึงสถานะที่สำคัญ อาทิเช่น ความปกติของ PLC การรีเซ็ตความผิดพลาด เครื่องจักรอยู่ในสถานะเริ่มต้น หรือ สถานความผิดพลาดต่างๆที่เกิดขึ้นกับเครื่อง เป็นต้น



รูปที่ 3.30 ตัวอย่างภาค MAIN

ภาค FAULT จะแสดงสถานะความผิดพลาดทุกอย่างภายในเครื่องจักรนี้ โดยจะแบ่งเป็น 4 ส่วน หลักๆคือ Master Fault หรือ ความผิดพลาดใหญ่ อาทิเช่น PLC เกิดความผิดปกติ Pressure Switch ไม่เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้


ทำงานอันเนื่องมาจากไม่มีแหล่งจ่ายลมเข้าเครื่อง Auto Stop Fault หรือความผิดพลาดหยุดการทำงานอัตโนมัติทันที อาทิเช่น เครื่องจักรไม่อยู่ในสถานะเริ่มต้นแต่สามารถเริ่มการทำงานได้ เช่นเซอร์เสียหาย Cycle Stop Fault หรือความผิดพลาดหยุดการทำงานเมื่อจบรอบ อาทิเช่น ปั๊มที่ใช้งานเริ่มกดนานเกินไป อาจเกิดจากหน้าสัมผัสในปั๊มพัง สุดท้ายคือ Other Fault หรือความผิดพลาดอื่นๆ อาจจะเป็นได้ทั้ง การแจ้งเตือนต่างๆก็ได้



รูปที่ 3.31 ตัวอย่างภาค FAULT

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้


ภาค MANUAL หรือเรียกเป็นภาษาไทยว่าภาคการควบคุมด้วยมือ ซึ่งจะเป็นการทำงานแบบทำงานส่วนใดส่วนหนึ่งของอุปกรณ์ผ่านการสั่งการบนกล่องปฏิบัติการของเครื่องจักร ส่วนใหญ่จะใช้ในการทดสอบการทำงานของอุปกรณ์ต่างๆภายในเครื่องจักร



รูปที่ 3.32 ตัวอย่างภาค MANUAL

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้


ภาค AUTO หรือเรียกเป็นภาษาไทยว่าภาคการทำงานอัตโนมัติซึ่งเป็นหัวใจหลักในการผลิตชิ้นงาน หรือสั่งทำชิ้นงานใดๆบนเครื่องจักรนี้ด้วยความรวดเร็ว โดยจะนำขั้นตอนการทำงานที่ลูกค้าต้องการนั้น นำมาเขียนโปรแกรมลงบนส่วนของภาคนี้ เพื่อเวลาแก้ไขขั้นตอนการทำงานเครื่องจักรนั้นจะได้เข้ามาแก้ไข ได้ทันที โดยในภาคนี้จะมีภาคส่วนย่อยอีก คือ TIGHT SEQUENCE และ OPR SEARCH



รูปที่ 3.33 ตัวอย่างภาค AUTO

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้


ภาค OUTPUT หรือเรียกเป็นภาษาไทยว่าภาคสัญญาณขาออก ซึ่งจะนำพอยล์ของ Output Module ไปใช้งานเข้ากับอุปกรณ์ต่างๆที่ต้องการส่งค่าไปใช้งานหรือแสดงผล อาทิเช่น คอยล์ของรีเลย์ โซลีนอยด์ วาล์ว หรือ คอนโทรลเลอร์ต่างๆ เป็นต้น



รูปที่ 3.34 ตัวอย่างภาค OUTPUT

ภาค CALCULATION หรือภาคการคำนวณสูตรต่างๆ เป็นคำนวณค่าการชันนัทเพื่อประกอบชุดเทอร์โบ ซึ่งต้องใช้เวลาในการศึกษาจากคู่มือในการเลือกใช้คำสั่งต่างๆ เพื่อคำนวณหาค่าตามตารางสูตร เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้


จำนวนที่บริษัทลูกค้าได้ส่งมาให้ ซึ่งจะแบ่งอยู่ภาคต่างๆ คือ ภาค PHASE'COMBINE'MATCHING , PHASE'BOSS'MATCHING , PHASE'BACK'MATCHING และ CAL.ANGLE



รูปที่ 3.35 ตัวอย่างภาคสูตรการคำนวณใน PHASE'COMBINE'MATCHING

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้


ภาค MODEL หรือภาคการตั้งค่าโมเดลชิ้นงาน โดยจะอยู่ในส่วนของภาค SETTING PARAMETER จะใช้ในการเก็บโมเดลต่างๆของชิ้นงาน สามารถ WRITE/READ โมเดลชิ้นงานได้ซึ่งจะการใช้การจัดเก็บข้อมูล เชื่อมต่อกับภาค DISPLAY



รูปที่ 3.36 ตัวอย่างภาค MODEL

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาค DISPLAY หรือภาคการแสดงผล จะทำการแสดงผลบนหน้าจอสัมผัสหรือ Touch Screen เพื่อสามารถเก็บค่า คำนวณค่า จนกระทั่ง สั่งการทำงานของเครื่องจักรได้



รูปที่ 3.37 ตัวอย่างภาค DISPLAY


เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

และสุดท้ายคือภาค POSITION MODULE หรือเรียกว่าภาคโมดูลการควบคุมตำแหน่ง โดยในภาคส่วนนี้จะมีการตั้งค่า Parameter ของ INTELLIGENT MODULE มาก่อนแล้วจึงจะได้พอยส์ในการใช้งานเพื่อนำมาเขียนโปรแกรมและตั้งค่าการหมุนของสเตปปีงมอเตอร์ได้

Intelligent Function Module Monitor 1(0100:QD75P1N) - Display by axis		
Item	Current Value	Device
[-] I/O Signal Monitor		
[-] Input Signal(X):		
QD75 READY	--	X100
Synchronization flag	--	X101
Axis #1 M code ON	--	X104
Axis #1 Error detection	--	X108
Axis #1 BUSY	--	X10C
Axis #1 Start complete	--	X110
Axis #1 Positioning complete	--	X114
[-] Output Signal(Y):		
PLC READY	--	Y100
Axis #1 Axis stop	--	Y104
Axis #1 Forward run JOG start	--	Y108
Axis #1 Reverse run JOG start	--	Y109
Axis #1 Positioning start	--	Y110
Axis #1 Execution prohibition flag	--	Y114
[-] Buffer Memory Monitor		
[-] System Monitor Data		
Test mode flag	--	U10\G1200
Starting History...		
Error History...		
Warning History...		
No. of write accesses to flash ROM	--	U10\G1424
[-] Axis Monitor Data		
Axis #1 Current feed value	--	U10\G800
Axis #1 Machine feed value	--	U10\G802
Axis #1 Feedrate	--	U10\G804
Axis #1 Axis error number...	--	U10\G806
Axis #1 Axis warning No....	--	U10\G807
Axis #1 Valid M code	--	U10\G808
Axis #1 Axis operation status	--	U10\G809
Axis #1 Current speed	--	U10\G810
Axis #1 Axis feed speed	--	U10\G812
Axis #1 Positioning amount of speed and position switch ...	--	U10\G814

รูปที่ 3.38 ตัวอย่างการ REGISTER TO INTELLIGENT MODULE MONITOR

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้




รูปที่ 3.39 ตัวอย่างการนำพอยต์จากการ REGISTER INTELLIGENT MODULE มาใช้ยังภาค POSITION MODULE

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

### 3.6 ออกแบบหน้าจอสัมผัส (Touch Screen)

Touch Screen หรือหน้าจอสัมผัสที่ใช้กับ Turbine Balance Machine นี้คือโมเดล GOT1000 รุ่น GT1155-QSBD ของ โดยจะใช้โปรแกรม GT Designer3 ในการเขียนโปรแกรมหน้าจอสัมผัส ซึ่งการใช้งาน Touch Screen นั้นมีความคล้ายคลึงกับการใช้ปุ่มต่างๆและยังสามารถเก็บค่า อ่านค่าต่างๆ คำนวณค่าได้ตามที่เรากำหนดได้ โดยการเขียนครั้งนี้จะมีทั้งส่วนของโปรแกรมหน้าจอสัมผัสที่เขียนใหม่ และโปรแกรมเก่าที่ลูกค้าใช้งานปฏิบัติการในบริษัทของลูกค้าเอง




รูปที่ 3.40 ตัวอย่างหน้าสั่งการทำงานอัตโนมัติ

รูปที่ 3.41 ภาคนต่างๆในโปรแกรม TouchScreen

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

### 3.7 ทำการเชื่อมต่อข้อมูลระหว่าง Computer กับ PLC (Upload / Download Program)


เมื่อทำการเขียนโปรแกรม PLC และ Touch Screen เป็นที่เรียบร้อยแล้วถึงขั้นตอนทำการทดสอบการเชื่อมต่อเพื่ออัปโหลดหรือดาวน์โหลดได้โดยในที่นี้จะทำการยกตัวอย่างการทดสอบการเชื่อมต่อกับ PLC ดังรูปที่ 3.26



รูปที่ 3.42 ตัวอย่างขั้นตอนการทดสอบการเชื่อมต่อเข้ากับ PLC

เมื่อสามารถเชื่อมต่อเข้ากับ PLC ได้ก็ถึงขั้นตอนการเช็คอุปกรณ์ตรวจวัดต่างๆ วาล์ว อุปกรณ์แสดงผล และอื่นๆ ว่าปกติ เสียหาย หรือเข้าพอยล์ผิดหรือไม่ โดยการเช็คผ่านหน้าต่าง Device/Buffer Batch Memory Monitor ของโปรแกรม GX Works2 ซึ่งจะสามารถทำการเช็คการ Wiring เข้าพอยล์ I/O Module ได้ ว่าอุปกรณ์ที่ต่อเข้ากับพอยล์นั้นๆมีความถูกต้องตามที่ได้ Wiring ตามแบบไฟฟ้ามา


เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



รูปที่ 3.43 ตัวอย่างหน้าต่างการเช็ค I/O


### 3.8 ทำการเชื่อมต่อข้อมูลระหว่าง PLC กับ Touch Screen

ทำการเชื่อมต่อหน้าจอสัมผัส Touch Screen เข้า PLC โดยใช้สาย RS-422 และป้อนโปรแกรมเข้าหน้าจอสัมผัส GOT1000 ด้วยโปรแกรม GT Designer3



รูปที่ 3.44 ทำการเชื่อมต่อ PLC กับ TouchScreen ด้วยสาย RS-422


เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนลิขสิทธิ์สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น มิอนุญาติให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



รูปที่ 3.45 ขั้นตอนการเชื่อมต่อและส่งข้อมูลเข้ากับ Touch Screen ( Write to GOT )


### 3.9 ทำการเชื่อมต่อข้อมูลระหว่าง Computer กับ Servo Controller

เมื่อทำการตั้งค่า Parameter จนสามารถเชื่อมต่อให้เข้ากับ PLC Module ของ MITSUBISHI ได้แล้วมาถึงขั้นตอนที่จะต้องทำการตั้งค่า Parameter ของ AC Stepping Motor โดยใช้โปรแกรม MEXE02 ตั้งค่า



รูปที่ 3.46 ตัวอย่างหน้าต่างการตั้งค่า Parameter ของ AC Stepping Motor

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่นิยมนำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



รูปที่ 3.47 ทำการเชื่อมต่อ Controller เข้ากับ PLC ตามแบบไฟฟ้า โดยเข้าพอยล์ตามที่ได้ออกแบบมา

### 3.10 ทำการเชื่อมต่อข้อมูลระหว่าง PLC กับ Nut Runner

ซึ่งการเชื่อมต่อ Nut Runner ให้เข้ากับ PLC จะทำการเชื่อมต่อไปรวมกันอยู่ที่ Touch Screen GOT1000 แต่วิธีการตั้งค่า Parameter ของ Nut Runner เป็นลิขสิทธิ์ของทางบริษัทลูกค้าซึ่งจะเข้ามาทำการตั้งค่าที่ Touch Panel ของ Nut Runner เอง

### 3.11 ทำการทดสอบการทำงาน (Test Run)

เมื่อทำการเชื่อมต่ออุปกรณ์ทั้งหมดเข้าหากันได้แล้ว ก็ถึงการทดสอบขั้นตอนการทำงานตาม Flow Chart ที่ลูกค้าได้ให้มาว่าโปรแกรมที่เขียนมานั้นสามารถทำงานตามที่กำหนดหรือไม่ โดยเกิดปัญหามากมายอาทิเช่น ภาพดังต่อไปนี้

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้




รูปที่ 3.48 ทำการเปลี่ยนตัวยึด (Bracket) ของไฟโต้เซนเซอร์ อันเนื่องจากไม่สามารถตัวจับความเงาของ  
กึ่งหันได้




รูปที่ 3.49 ทำการปรับ Amplifier ตัวตรวจจับแบบไฟโต้เซนเซอร์อยู่บ่อยครั้ง อันเนื่องจากช่วงการเปลี่ยน  
สถานะ NO/NC มี Hysteresis Loop ที่กว้างเกินไป

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



รูปที่ 3.50 ทำการทดสอบการตรวจจับของเซนเซอร์ การทำงานกระบอก การทำงานของ Nut Runner การทำงานของ Touch Screen และอื่นๆ



รูปที่ 3.51 เครื่อง Turbine Balance Machine เสร็จสิ้น

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

เมื่อทำการ Test Run โปรแกรมที่ได้เขียนไว้มีประสิทธิภาพสามารถทำงานได้สมบูรณ์เข้ากับเครื่องจักรแล้ว ก็ถึงขั้นตอนการตรวจสอบอีกครั้ง Auto Run Inspection Sheet ใช้สำหรับตรวจสอบการทำงานปุ่ม การแสดงผลของทุกอุปกรณ์ ขั้นตอนการทำงานของเครื่องจักรมีความถูกต้องตาม Flow Chart ของลูกค้าหรือไม่

A.I. TECHNOLOGY / A.I. INDUSTRY			เลขที่เอกสาร:	AITS-EEI-004	
Auto run Inspection sheet			วันที่แก้ไข:	31 พฤษภาคม 2552 Rev. 01	
Project No.:	Project Name:		Customer:	SEA	
0001500	TUBINE BALANCE TEST MACHINE				
Programme	CMRT-001	วันที่ตรวจสอบ:	23.08.15	ผู้เขียน: 0 : อนุวัฒน์ 1 : ไม้เอกดี 2 : ไม้เกียรติ	
หมวด	No.	พื้หลังตรวจสอบ	หมายเหตุ	ผู้เขียน	Result
				True	Commissioning
Normal mode	1	ขั้นตอนการตั้งงาน	ใช้ฟังก์ชันตั้งค่า Flow chart	0	
	2	จำนวนการ Jamlock	ระบบอื่น สามารถเลือกการ Jamlock table เสร็จ แสดงที่เครื่องตรวจสอบแล้ว	0	
	3	ขั้นตอนการตั้งงาน	ใช้ฟังก์ชันตั้งค่า Flow chart	0	
	4	จำนวนการ Jamlock	ระบบอื่น สามารถเลือกการ Jamlock table เสร็จ แสดงที่เครื่องตรวจสอบแล้ว	0	
	5	ความถี่ safety	ตั้งเป็น 1 ครั้งต่อรอบของ ส่วน CHECK SAFETY PROGRAM (ส่วน Check) (แบบทดสอบผู้ตรวจสอบแล้ว)	0	
	6	เวลาในการปิดระบบ เครื่องจักร	อยู่ในโหมดปิดระบบ	0	
	7	การเรียกเก็บ ค่าเงิน	ไม่ปรากฏ Error Auto ไม่	0	
Fault	8	รายการ Fault	ระบบอื่น ส่วน CHECK SAFETY PROGRAM (ส่วน Check) (แบบทดสอบผู้ตรวจสอบแล้ว)	0	
	9	การตั้งค่า Fault	รูปแบบ Error ถูกตั้งค่าไว้ที่ Torque High ถูกตั้ง ค่าคือ 1.5 เท่าที่ใช้	0	
Special condition	10	การปรับตั้งอุณหภูมิ	อยู่ในโหมดปรับตั้งอุณหภูมิ	0	
	11	การ Lock	ตรวจสอบด้วย Error สัญญาณ	0	
	12	การตั้งค่า Limit	รูปแบบถูกตั้งเป็นโหมดระบบ สามารถเลือก การตั้งค่า Limit (แบบทดสอบผู้ตรวจสอบแล้ว)	0	
Special program Decommission	13	ไม่มีการตั้งค่า	ตั้งไม่ได้ด้วย Limit ไม่ให้	0	
	14	การตั้งค่าความเร็ว Turn	ค่าระบบ คือ 1500 ครั้งต่อรอบ ส่วนที่เลือก การตั้งค่า Limit (แบบทดสอบผู้ตรวจสอบแล้ว)	0	
	15	การตั้งค่า ค่าเงิน	ระบบอื่น ตั้งค่าไม่ได้	0	
Special Device	16	การตั้งค่า ค่าเงิน	ระบบอื่น ถูกตั้ง ค่าเงินที่เครื่องตรวจสอบแล้ว (แบบทดสอบผู้ตรวจสอบแล้ว)	0	
	17	การตั้งค่า ค่าเงิน	ระบบอื่น ถูกตั้ง ค่าเงินที่เครื่องตรวจสอบแล้ว (แบบทดสอบผู้ตรวจสอบแล้ว)	0	
	18	การตั้งค่า ค่าเงิน	ระบบอื่น ถูกตั้ง ค่าเงินที่เครื่องตรวจสอบแล้ว (แบบทดสอบผู้ตรวจสอบแล้ว)	0	
	19	การตั้งค่า ค่าเงิน	ระบบอื่น ถูกตั้ง ค่าเงินที่เครื่องตรวจสอบแล้ว (แบบทดสอบผู้ตรวจสอบแล้ว)	0	
	20	การตั้งค่า ค่าเงิน	ระบบอื่น ถูกตั้ง ค่าเงินที่เครื่องตรวจสอบแล้ว (แบบทดสอบผู้ตรวจสอบแล้ว)	0	
สรุปผลการตรวจสอบ = complete				100	% Complete = 0 (0-100) = 100%
ชื่อผู้ตรวจสอบ				CMT	
ชื่อผู้ True					
ชื่อผู้ Commissioning					
วันที่					
วันที่					

\*\*\*เอกสารนี้เป็นทรัพย์สินของมิส ไอจีที กรุณาไม่เปิดเผยหรือใช้การอื่นโดยไม่ได้รับความยินยอมจากมิสไอจีที (AITS-EEI-001)

รูปที่ 3.52 ภาพตัวอย่าง Auto Run Inspection Sheet

### 3.12 ลูกค้าเข้ามาดูความคืบหน้าของเครื่องจักร

เมื่อเครื่องจักรได้ทำการติดตั้งโปรแกรมและทดสอบการทำงานเรียบร้อยแล้วก็ถึงขั้นตอนลูกค้าเข้ามาทดสอบขั้นตอนการทำงานของเครื่องจักรว่าพอใจสำหรับนำไปใช้งานเลยหรือไม่ โดยทางบริษัท มิซึบิชิ เทอร์โบชาร์จเจอร์ เอเชีย จำกัด ได้ติดต่อขอเข้ามาดูเองเพื่อมาทำการทดสอบการทำงานตาม Flow Chart เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

และเข้ามาตั้งค่า Parameter ของ Nut Runner เพื่อสำหรับทดสอบการขันนัทเพื่อประกอบกั๊งหันว่ามี ความพอดีจนทำให้กั๊งหันมีความสมดุลหรือไม่



รูปที่ 3.53 ลูกค้าเข้ามาทดสอบการใช้งานเครื่องจักรโดยสั่งการผ่านหน้าจอ Touch Screen



รูปที่ 3.54 ลูกค้าตั้งค่า Parameter การขันของตัว Nut Runner และตั้งค่าโมเดลชิ้นงานในหน้าจอ

Touch Screen เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่นอนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

เมื่อลูกค้าได้เข้ามาทดสอบการทำงานแล้วก็ได้รับข้อความคิดเห็นเพิ่มเติมและข้อแก้ไขสำหรับเครื่องจักรตามความต้องการของลูกค้า


Part No.	Part Description	Quantity	Unit	Material	Drawing No.	Rev.	Date	By	Check	Status
1	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
2	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
3	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
4	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
5	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
6	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
7	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
8	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
9	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...

รูปที่ 3.55 ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมและข้อแก้ไขตามความต้องการของลูกค้า

### 3.13 จัดการแก้ไขแบบไฟฟ้าและติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติมตามที่ลูกค้าต้องการ

เมื่อได้รับข้อคิดเห็นและข้อแก้ไขแล้วจึงทำการแก้ไขตามความต้องการของลูกค้าสำหรับเครื่องจักรนี้แล้ว จึงทำการแก้ไขและติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติม

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



รูปที่ 3.56 เพิ่มพรอกซิมิตี เซนเซอร์ 2 ชุด ทั้งกระบอกซ้ายและขวาสำหรับเช็ค Clamp กังหันแล้วหรือไม่



รูปที่ 3.57 เพิ่มพรอกซิมิตี เซนเซอร์ 2 ตัวลงในแบบทางไฟฟ้า



รูปที่ 3.58 ทำโปรแกรมเพิ่มใส่ชุด Clamp Stepping Motor

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น เมื่ออนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้


# บทที่ 4

## ผลการดำเนินงาน

### 4.1 ผลของการออกแบบไฟฟ้า


การออกแบบไฟฟ้านี้ได้มีการแบ่งออกเป็น 4 ส่วน คือ Power Circuit, Control Circuit, PLC Specification, Safety Light Curtain Diagram, Position Module Diagram, และ I/O Module

ในส่วนของ Power circuit จะมีการใช้ไฟฟ้ากระแสสลับ 2 เฟส 200 โวลต์ต่อเข้าหม้อแปลงเพื่อแปลงเป็นไฟฟ้ากระแสสลับ 2 เฟส 100 โวลต์ แล้วนำมาใช้ต่อเข้ากับอุปกรณ์ต่างๆ เพราะไฟฟ้ามำลิ่งของโรงงานลูกค้านั้นใช้ไฟเพียง 100 โวลต์ จะมีเพียงคอนโทรลเลอร์ของ Nut Runner กับ Stepping Motor นั้นใช้ไฟฟ้า 3 เฟส 200 V



รูปที่ 4.1 ตัวอย่าง Power circuit AC 200 V


เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



รูปที่ 4.2 ตัวอย่าง Power circuit AC 100 V


PLC Specification จะเป็นส่วนที่บอกถึง PLC มีลักษณะการใช้ Base Unit แบบที่ Slot มีจำนวนการ์ดที่ใช้กี่ตัว แต่ละช่องการติดตั้งคุณสมบัติของแต่ละตัวมีหน้าที่ทำอะไร และแต่ละการติดตั้งใช้กับอุปกรณ์ต่อพ่วงชนิดใด โดย CPU Unit ของ PLC ที่ใช้กับเครื่องจักรนี้รุ่น Q00U

PLC SPECIFICATION



เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับรูปที่ 4.3 ตัวอย่าง PLC Specification กรุณาอย่าให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ส่วนของ Control Circuit จะมีการใช้ไฟฟ้ากระแสตรง 24 โวลต์ต่อเข้ากับอุปกรณ์ต่างๆ ซึ่งใน Control Circuit นั้นตามมาตรฐานจะเป็นการตรวจสอบจุดสำคัญต่างๆของเครื่องจักร อาทิเช่น Emergency Stop, Main Air, และMaster On เป็นต้น



รูปที่ 4.4 ตัวอย่าง DC 24 V Control Circuit




รูปที่ 4.5 ตัวอย่าง AC 100 V Control Circuit

ส่วนของ Intelligent Module Diagram หรือ Position Module Diagram จะเป็นลักษณะการเชื่อมต่อการ์ดเข้ากับ Stepping Controller ซึ่งจะบอกพอยส์ต่างๆว่าเข้าอย่างไร ซึ่งสามารถหา I/O Connection ได้จากคู่มือ AR Series ของ Oriental Motor โดยในการใช้งานกับเครื่องจักรนี้จะใช้การ์ดรุ่น QD75P1N

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้




ส่วนของ Input PLC ในที่นี้จะใช้รุ่น QX41P ซึ่งจะเป็นการ์ดที่บอกถึงอุปกรณ์ทั้งหมดที่ต่อเข้ากับ PLC แล้วมีหน้าที่ส่งการทำงานเข้าไปประมวลผลในตัว PLC เอง อุปกรณ์ที่เข้ากับสัญญาณขาเข้า อาทิเช่น Push Button, Emergency Stop, Sensor, และหน้าContact ของตัวรีเลย์ และอื่นๆ



รูปที่ 4.8 ตัวอย่าง Input Module

ส่วนของ Output PLC ในที่นี้จะใช้รุ่น QY10 ซึ่งจะเป็นการ์ดที่ส่งสัญญาณขาออกเพื่อขับเคลื่อนการทำงานของอุปกรณ์แสดงผลหรือเข้าไปใช้งาน อาทิเช่น Coil, Lamp, Valve, และController และอื่นๆ




รูปที่ 4.9 ตัวอย่าง Output Module


เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

## 4.2 ผลของการจัดทำตู้ควบคุมและตู้ปฏิบัติการ

โดยตู้ควบคุม (Control Box) และตู้ปฏิบัติการ (Operation Box) นั้นออกแบบขึ้นสำหรับการจัดวางของอุปกรณ์ (Board Layout) ภายในตู้ให้มีความเป็นระเบียบและซ่อมบำรุงได้ง่ายเมื่อเกิดความผิดพลาด



รูปที่ 4.10 Board Layout ภายในตู้และขนาดของตู้ควบคุมไฟฟ้า




รูปที่ 4.11 แบบตู้ปฏิบัติการไฟฟ้า

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ในการส่วนของ การ Wiring นั้นจะต้องดำเนินการตามมาตรฐานของ Wiring Check Sheet เพื่อความง่ายต่อการเข้าใจตรงกันและสะดวกต่อการแก้ไขเมื่อเกิดการชำรุดหรือเสียหาย



รูปที่ 4.12 ตู้ควบคุมไฟฟ้าหลังจากการ Wiring



รูปที่ 4.13 ตู้ปฏิบัติการหลังจากการ Wiring


เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



รูปที่ 4.14 ตู้ควบคุมถูกติดตั้งเข้ากับตัวเครื่องจักรพร้อมทำการ Machine Wiring

### 4.3 ผลของการเชื่อมต่ออุปกรณ์ทุกส่วนเข้าหากัน

ทำการเชื่อมอุปกรณ์เข้าหากันไม่ว่าจะเป็น Touch Screen, PLC, AC Stepping Motor, และ Nut Runner ซึ่งเป็นเครื่องที่ต้องใช้เวลานานและต้องใช้หลายโปรแกรมในการเชื่อมต่อเพื่อให้เครื่องจักรสามารถทำงานสอดคล้องกันสมบูรณ์




รูปที่ 4.15 ทำการเชื่อมต่อข้อมูลกับ Touch Screen ด้วย GT Designer3

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนลิขสิทธิ์หรือทรัพย์สินทางปัญญาในบางประการซึ่งไม่อนุญาตให้มีการเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้  
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้


Operation data	Motor & Mechanism(Coordinates/JOG/Home operation)	Base settings
1	Manual setting of the mechanism settings	Prioritize ABZO setting
2	Electronic gear A	1
3	Electronic gear B	1
4	Motor rotation direction	Positive direction=CW
5	Mechanism type	step(Rotary)
6	Mechanism lead pitch [mm]	1
7		
8	Gear ratio setting (prioritize 0.00:ABZO setting)	0.00
9		
10	Initial coordinate generation/wrap coordinate setting	Manual setting (use driver parameter)
11	Initial coordinate generation & wrap setting range [rev]	18.0
12	Initial coordinate generation & wrap range offset ratio [%]	0.00
13	Initial coordinate generation & round coordinate offset value [mm]	0.00
14	Wrap setting	Effective
15	The number of the RND-ZERO output in wrap range	1
16		
17	Mechanism limit parameter setting	Follow ABZO setting
18		
19	Mechanism protection parameter setting	Follow ABZO setting
20		
21	JOG/HOME/ZHOME operation setting	Prioritize ABZO setting
22	JOG/HOME/ZHOME command filter time constant [ms]	1
23	JOG/HOME/ZHOME operating current [%]	100.0
24	(JOG) Travel amount [mm]	0.01
25	(JOG) Operating speed [mm/s]	10.00
26	(JOG) Acceleration/deceleration rate [m/s <sup>2</sup> ]	10.00000
27	(JOG) Starting speed [mm/s]	5.00
28	(JOG) Operating speed (high) [mm/s]	50.00
29	(ZHOME) Operation speed [mm/s]	50.00
30	(ZHOME) Acceleration/deceleration rate [m/s <sup>2</sup> ]	10.00000
31	(ZHOME) Starting speed [mm/s]	5.00
32	(HOME) Home-seeking mode	3 sensors
33	(HOME) Starting direction	Positive direction
34	(HOME) Acceleration/deceleration rate [m/s <sup>2</sup> ]	10.00000
35	(HOME) Starting speed [mm/s]	5.00
36	(HOME) Operating speed [mm/s]	10.00

รูปที่ 4.16 ทำการเชื่อมต่อข้อมูลและตั้งค่า Parameter ของ AC Stepping Motor ผ่านโปรแกรม MEXE02




รูปที่ 4.17 ทำการเขียนโปรแกรมขั้นบันได (Ladder Diagram) เพื่อควบคุมเครื่องจักร

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



รูปที่ 4.18 ทำการดาวน์โหลดโปรแกรมลง PLC

หลังจากทำการเชื่อมต่อและตั้งค่าโปรแกรมเพื่อสั่งการทำงานของอุปกรณ์ต่างๆได้แล้วก็เข้าสู่กระบวนการทดสอบการทำงาน (Test Run) เพื่อทดสอบการทำงานของเครื่องจักรให้ทำตามขั้นตอนการทำงานตามลำดับขั้นตอนที่ลูกค้าต้องการ และเพื่อแก้ไขข้อบกพร่องของอุปกรณ์ต่างๆภายในเครื่องนั้นสามารถทำงานได้ปกติหรือไม่



รูปที่ 4.19 ทำการทดสอบการขึ้นรูปประกอบชุดกึ่งหันเข้าด้วยกัน

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

### 4.3 ผลของการพบปะลูกค้าเพื่อรับข้อติชมและความคิดเห็นสำหรับเครื่องจักร

เมื่อทำการทดสอบการทำงานและเก็บรายละเอียดแล้ว ลูกค้าจึงติดต่อเข้ามาดูความเรียบร้อยของเครื่อง Turbine Balance Machine ว่าพร้อมส่งไปยังบริษัททางลูกค้าแล้วหรือไม่



รูปที่ 4.20 ลูกค้าทดสอบเครื่อง Turbine Balance Machine

จากผลการดำเนินงานทั้งหมดที่ได้กล่าวมา บ่งบอกว่าขั้นตอนการผลิตเครื่องชั้นนัทประกอบชุดเทอร์โบหรือ Turbine Balance Machine นั้นมีขั้นตอนการผลิตที่เยอะ อันเนื่องจากเครื่องจักรที่ถูกผลิตขึ้นมาจะต้องถูกนำไปใช้งานผลิตชั้นนัทประกอบชุดกังหันนี้เป็นจำนวนมาก จึงต้องผ่านกระบวนการออกแบบ โปรแกรม การเช็คแต่ละขั้นตอน และอื่นๆมากมาย เพื่อความถูกต้องแม่นยำและมีประสิทธิภาพพอตามที่ลูกค้าหวังไว้

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

## บทที่ 5

### บทวิจารณ์และสรุป

#### 5.1 สรุปผลการทดลอง

โครงการชิ้นนี้จัดทำเพื่อความต้องการของลูกค้า นั่นคือบริษัท มิซึบิชิ เทอร์โบชาร์จเจอร์ เอเชีย จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่จัดทำชิ้นส่วนยานยนต์ประเภทเทอร์โบชาร์จเจอร์ กังหันเทอร์โบ และอื่นๆที่เกี่ยวข้องกันในอุตสาหกรรมยานยนต์ โดยโครงการนี้ต้องขอขอบคุณทางบริษัท เอ.ไอ.อินดัสตรี จำกัดที่เอื้ออำนวยให้ตัวข้าพเจ้าได้เข้ามามีส่วนร่วมในการผลิตเครื่อง Turbine Balance Machine นี้

โดยโครงการนี้ที่ถูกจัดทำขึ้นต้องผ่านกระบวนการหลายอย่างมากมาย เพื่อจะออกมาเป็นเครื่องจักรที่สามารถนำไปผลิตหรือประกอบชิ้นส่วนของชิ้นงานที่ลูกค้าต้องการนั้น ต้องเริ่มตั้งแต่การออกแบบระบบไฟฟ้าสำหรับเครื่องจักร การ Wiring เครื่องจักร จนกระทั่งการโปรแกรมไฟฟ้าสำหรับอุปกรณ์ต่างๆ ให้สามารถเชื่อมต่อถึงกัน หรือแม้กระทั่งจนเครื่องจักรสามารถทำงานเพื่อผลิตชิ้นงานได้ ซึ่งทางบริษัทลูกค้าเอง เล็งเห็นว่าการผลิตโดยใช้เครื่องจักรแทนแรงงานนั้นย่อมมีประสิทธิภาพและมีความรวดเร็วมากกว่า ไม่ว่าจะด้านการคำนวณหรือการประกอบเชิงกล เครื่องจักรย่อมทำได้ดีกว่า จึงได้สั่งจัดทำเครื่องจักรนี้ขึ้นเพื่อแทนแรงงานที่จะประกอบชิ้นงาน ให้แรงงานกลายเป็นผู้ปฏิบัติการสั่งการเครื่องจักรแทน

จากการทดลองทั้งหมดที่ได้ทำการทดลองมาตั้งแต่การออกแบบไฟฟ้า การจัดทำตู้ควบคุมและตู้ปฏิบัติการ การเขียนโปรแกรมไฟฟ้าควบคุมอุปกรณ์ต่างๆ จนกระทั่งการทดสอบการทำงานเครื่องจักร กระบวนการทั้งหมดทำให้เราเห็นวางานที่เราทำมาทั้งหมดนั้นเป็นการทำงานอย่างมีขั้นตอนอย่างมีระบบ ซึ่งเมื่อเครื่องจักรได้ถูกส่งไปยังบริษัทลูกค้าก็จะสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพตามที่ลูกค้าหวังไว้

#### 5.2 ปัญหาที่พบและแนวทางแก้ไข

1. ความรู้ที่เจอในขณะที่ทำการผลิตเครื่องจักรไม่เพียงพอสำหรับแก้ปัญหา วิธีแก้ปัญหาคือห้ค้นคว้าคู่มือต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการใช้งานอุปกรณ์ วิธีการตั้งค่าโปรแกรมไฟฟ้า และอื่นๆอีกมากมาย

2. เกิดปัญหาอันเนื่องจากการประกอบเครื่องจักรไม่ตรงกับที่ออกแบบไว้ วิธีแก้ปัญหาคือทำการเปลี่ยนอุปกรณ์เพื่อให้สามารถเชื่อมต่อและทำการทดสอบเครื่องจักรให้แล้วเสร็จ

3. ความล่าช้าจากตารางการทำงานอันเนื่องมาจากอุปกรณ์ในการติดตั้งลงตู้ควบคุมหรือตู้ปฏิบัติการ วิธีแก้ปัญหาคือ จัดการตารางทำงานให้ดีและคำนวณระยะเวลาการติดตั้งต่างๆให้กระชับอย่างมีระบบ จนสามารถทำการส่งเครื่องจักรทันกำหนดเวลาได้

4. เกิดปัญหาจากการพบปะลูกค้า เมื่อลูกค้าต้องการเพิ่มอุปกรณ์หรือเพิ่มขั้นตอนการทำงานตามที

ลูกค้าต้องการ วิธีแก้ปัญหาคือเร่งทำการแก้ไขเพื่อให้ทันพร้อมส่ง ซึ่งบางอย่างทีลูกค้าต้องการนั้นมีความ

เอกสารนี้เป็นเอกสารสงวนลิขสิทธิ์การเขียนเพื่อการศึกษาเท่านั้น เมื่ออยู่ใต้หัวข้อเรื่องชื่อแผนการค่า

ไม่ว่าการณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้คัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ยากลำบาก ก็ต้องหาวิธีให้ได้ไม่ว่าอาจจะทำงานล่วงเวลา หรือนางานกลับไปทำที่บ้าน เพื่อให้งานลุล่วงทันเวลาที่กำหนดในตารางการทำเครื่องจักร

### 5.3 ข้อเสนอแนะจากการทำโครงการ

1. ควรมีการพบปะลูกค้าหรือคุยกันทุกๆสัปดาห์เพื่อปรับความเข้าใจขั้นตอนการทำงานหรือชิ้นส่วนภายในเครื่องจักรให้มีการอัปเดตอยู่เสมอ
2. ควรมีการสื่อสารกันระหว่างแผนกให้มีความเข้าใจไปในทิศทางเดียวกัน

### 5.4 แนวทางค้นคว้าพัฒนา

1. ทางบริษัท มีซีบีซี เทอร์โบชาร์จเจอร์ เอเชีย จำกัด มีความประสงค์จากพัฒนาเครื่องจักรเพิ่มเติมคือ เพิ่มตัวฉีดกว (Moleyoke) ก่อนชั้นน้ทลงไปประกอบกังหันเทอร์โบ ทำให้เมื่อชั้นน้ทลงจะแน่นขึ้นจนไม่สามารถไขออกได้อีก เพื่อไม่ให้กังหันทั้ง 2 ด้านออกจากแกนเดียวกัน
2. แนวทางพัฒนาเพิ่มเติม เพิ่มเครื่องอ่านบาร์โค้ดประเภท 2D ขึ้น เพื่อตรวจสอบกังหันเทอร์โบที่จะนำมาใช้นั้นตรงกับรุ่นสำหรับเครื่องนี้หรือไม่

## เอกสารอ้างอิง

- [1] การ Simulation โปรแกรม PLC โดยใช้ GX WORKS2. (ม.ป.ป.). เข้าได้ถึงจาก:  
<http://plcsanook.com/?p=899> (วันที่ค้นข้อมูล: 19 พ.ย. 2559)
- [2] MELSEC-Q/L Programming Manual (Common Instruction). (ม.ป.ป.). เข้าได้ถึงจาก:  
[www.mitsubishielectric.com/dl/fa/document/manual/plc/.../sh080809engs.pdf](http://www.mitsubishielectric.com/dl/fa/document/manual/plc/.../sh080809engs.pdf)  
 df (วันที่ค้นข้อมูล: 20 พ.ย. 2559)
- [3] ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ AVR. (ม.ป.ป.). เข้าได้ถึงจาก:  
[http://www.leonics.co.th/html/th/aboutpower/avr\\_knowledge.php](http://www.leonics.co.th/html/th/aboutpower/avr_knowledge.php) (วันที่ค้น  
 ข้อมูล: 20 พ.ย. 2559)
- [4] เซอร์กิตเบรกเกอร์ CIRCUIT BREAKER. (ม.ป.ป.). เข้าได้ถึงจาก:  
<http://www.sci-tech-service.com/article/CB/circuitbreaker.htm> (วันที่ค้นข้อมูล:  
 21 พ.ย. 2559)
- [5] AR Series - Oriental Motor. (ม.ป.ป.). เข้าได้ถึงจาก:  
[www.orientalmotor.com/products/pdfs/2009-2010/C/AR\\_series\\_USA.pdf](http://www.orientalmotor.com/products/pdfs/2009-2010/C/AR_series_USA.pdf) (วันที่  
 ค้นข้อมูล: 21 พ.ย. 2559)
- [6] SDNR\_AC NUTRUNNER\_User's Manual. (ม.ป.ป.). เข้าได้ถึงจาก:  
[www.zjfcj.com/downloadsfront.do?method=picker&flag=all&id...20...](http://www.zjfcj.com/downloadsfront.do?method=picker&flag=all&id...20...) (วันที่ค้น  
 ข้อมูล: 21 พ.ย. 2559)
- [7] HMI Programming. (ม.ป.ป.). เข้าได้ถึงจาก:  
<http://www.energyscopethai.com/hmi-programming/> (วันที่ค้นข้อมูล: 22 พ.ย.  
 2559)
- [8] Relay. (ม.ป.ป.). เข้าได้ถึงจาก:  
<http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B9%8C> (วันที่ค้นข้อมูล: 23 พ.ย. 2559)
- [9] Data setting software MEXE02 <AR Series> - Oriental Motor. (ม.ป.ป.). เข้าได้ถึงจาก:  
[www.orientalmotor.com/products/pdfs/opmanuals/HM-40069E.pdf](http://www.orientalmotor.com/products/pdfs/opmanuals/HM-40069E.pdf) (วันที่ค้น  
 ข้อมูล: 24 พ.ย. 2559)

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
 ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้