

การออกแบบการผลิตข้อต่อหุ่นยนต์ 6 แกน  
PROCESS DESIGN IN MANIPULATOR'S JOINT  
PRODUCTION

นายณัฐชนน แก้วทาวงศ์  
MR. NUTCHANON KEAWHAWONG  
นายธีรภัทร จันทร์หอม  
MR. THEERAPUT CHANHOM

ปริญญานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์  
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  
ปีการศึกษา 2558

การออกแบบการผลิตข้อต่อหุ่นยนต์ 6 แกน  
PROCESS DESIGN IN MANIPULATOR'S JOINT  
PRODUCTION



T144436

นายณัฐชนน แก้วหาวงศ์

MR. NUTCHANON KEAWHAWONG

นายธีรภัทร จันทร์หอม

MR. THEERAPUT CHANHOM

เลขหมู่.....  
เลขทะเบียน 144436  
วันเดือนปี 4 ม.ย. 2559

b. 1281815X  
i.....

ปริญญานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์  
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  
ปีการศึกษา 2558

PROCESS DESIGN IN MANIPULATOR'S JOINT  
PRODUCTION

MR. NUTCHANON KEAWHAWONG  
MR. THEERAPUT CHANHOM

A THESIS SUBMITTED IN PARTIAL FULFILLMENT  
OF THE REQUIREMENT FOR THE DEGREE OF  
BACHELOR OF ENGINEERING IN INDUSTRIAL ENGINEERING  
FACULTY OF ENGINEERING  
KING MONGKUT'S INSTITUTE OF TECHNOLOGY LADKRABANG  
ACADEMIC YEAR 2015



หัวข้อปริญญานิพนธ์	การออกแบบการผลิตข้อต่อหุ่นยนต์ 6 แกน
นักศึกษา	นาย ณ์ฐชนน แก้วหาวงค์ นาย ธีรภัทร จันท์หอม
หลักสูตร	วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ปีการศึกษา	2558
อาจารย์ผู้ควบคุมปริญญานิพนธ์	ดร. พลชัย โชติปรายนกุล

### บทคัดย่อ

ปริญญานิพนธ์นำเสนอการออกแบบกระบวนการการสร้างข้อต่อ (Joint) หุ่นยนต์แบบแขนกล (Articulated Arm) โดยแต่ละข้อต่อประกอบด้วยชุดขับเคลื่อนชนิดเฟืองวงแหวน (Planetary Gear Set) และเซอร์โวมอเตอร์ รุ่น Omron R88M-G40030H และ เชื่อมโยงแกนหมุนด้วยโครงแขน (Links) แบบอนุกรมตามแบบที่ได้ออกแบบไว้ กระบวนการทำงานแบ่งออกเป็นสามส่วนคือ การเพิ่มแกนที่สี่ให้เครื่องกัด CNC สามแกนสำหรับการตัดเฟืองนอก โดยเฟืองนอกที่ต้องตัดสำหรับหุ่นเป็นจำนวน 36 ชิ้น แกนหมุนที่เพิ่มประกอบด้วยชุดแกนหมุนหัวจับ และชุดควบคุมการทำงานเซอร์โวมอเตอร์ที่ได้ผนวกเข้ากับระบบควบคุมเครื่องกัด CNC สองคือการสร้างชุดตัดเฟืองในขนาด 220 และ 135 ฟันทั้งหมด 3 ชิ้น โดยการออกแบบเครื่องให้เป็นแบบการไสแนวตั้ง โดยติดตั้งชุดรางเลื่อนและป้อมมิดให้เคลื่อนที่ในแนวตั้งและมีโต๊ะหมุนติดตั้งหัวจับยึดชิ้นงานวางบนพื้นราบ โดยการสร้างชุดแกนที่สี่และเครื่องตัดเฟืองในทำการออกแบบบนโปรแกรม Solidworks® หลังจากตัดเฟืองทั้งหมดจากเครื่องมือที่สร้างขึ้นนำเอาชิ้นส่วนทั้งหมดมาประกอบเป็นแกนข้อต่อของหุ่นยนต์และเชื่อมต่อกันเป็นหุ่นยนต์ตามแบบที่กำหนด ผลการทำงานแสดงให้เห็นว่าเครื่องมือที่จัดทำขึ้นมีความสามารถที่จะสร้างชุดเฟืองในระดับอุตสาหกรรมได้ และข้อต่อของหุ่นยนต์ที่จัดทำขึ้นสามารถขับเคลื่อนได้แม่นยำและมีกำลังมากพอสำหรับประกอบขึ้นเป็นหุ่นยนต์

Thesis Title	Process Design in Manipulator's Joint Production
Student	Mr. Nutchanon Keawhawong Mr. Theeraput Chanhom
Degree	Bachelor of Engineering in Industrial Engineering King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang
Academic Year	2558
Thesis Advisor	Dr. Polchai Chotiprayanakul

### ABSTRACT

This paper purposes to show a production of articulated robot arm's joints where a joint consists of planetary gear set driven by an AC servomotor model Omron R88M-G40030H. Joints are connected with links serially to be a 6 degree of freedom robot arm as design. Working method of this project separates into three procedures: first modify a 3 axis milling CNC to be a 4 axis CNC milling. Adding axis consists of rotor base and 4 inches chuck which is rotated by a servomotor. The control of servomotor is integrated into the CNC. This machine is used to cut spur gears. Second procedure is to build a vertical planning machine of internal gear cutting. A tool bite is attached on tool pose that moves up and down to cut a workpiece. An aluminum cylinder workpiece is put on a flat rotary table under the tool bite in order to cut an internal gear. All machines are designed on Solidworks® and after they were built 39 spur gears and 3 internal gears. All parts were built and assembled to be joints of the designed robot. The result of the project shows all tools and machines are able to operate in industrial scale and built joints is able to work accurately at desired load.

## กิตติกรรมประกาศ

ปริญญาานิพนธ์เรื่อง การออกแบบการผลิตข้อต่อหุ่นยนต์ 6 แกน ฉบับนี้สำเร็จลุล่วงได้ด้วยดี เนื่องจากได้รับความอนุเคราะห์จากอาจารย์และเจ้าหน้าที่ประจำภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการทุกท่าน ตั้งแต่เริ่มต้นจนกระทั่งปริญญาานิพนธ์นี้สำเร็จลุล่วง กลุ่มผู้จัดทำจึงขอขอบพระคุณบุคคลต่างๆ ดังต่อไปนี้

ดร.พลชัย โชติปรายนกุล อาจารย์ที่ปรึกษาปริญญาานิพนธ์ กลุ่มผู้จัดทำขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงสำหรับการให้โอกาสในการศึกษา ความรู้ แนวคิดที่ดี คำแนะนำ การปฏิบัติ ตลอดจนการให้ความช่วยเหลือและความเอาใจใส่ในทุกๆด้านตลอดเวลาที่ผ่านมา

ดร.เขาวลิต หามนตรี กลุ่มผู้จัดทำขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูง สำหรับคำแนะนำที่ดี ตลอดจนความช่วยเหลือในทุกๆด้าน

ผศ.ดร.สรรพลสิทธิ์ ลิ้มนรรรัตน์ กลุ่มผู้จัดทำขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูง สำหรับคำแนะนำและบรรยากาศที่ดีๆที่มอบให้เสมอมา

นายกัธกร สุขพิมาย กลุ่มผู้จัดทำขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูง สำหรับคำแนะนำ ตลอดจนการให้ความช่วยเหลือในทุกๆด้านตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา

ขอขอบคุณอาจารย์ทุกท่าน ที่ได้กล่าวถึง ณ ที่นี้ และขอขอบคุณภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการที่เป็นสถานศึกษาที่เปรียบเสมือนบ้านหลังที่สองของพวกเรา

ขอขอบคุณคณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ขอบคุณพ่อ แม่ พี่ น้อง และ เพื่อนๆทุกคนทุกคนสำหรับความช่วยเหลือและคอยเป็นกำลังใจที่ดีตลอดมา

นาย ญัฐชนน แก้วหาวงค์

นาย ธีรภัทร จันทร์หอม

## สารบัญ

	หน้า
บทคัดย่อภาษาไทย.....	ก
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ.....	ข
กิตติกรรมประกาศ.....	ค
สารบัญ.....	ง
สารบัญตาราง.....	ช
สารบัญรูปภาพ.....	ซ
<b>บทที่ 1    บทนำ</b>	
1.1 ที่มาของโครงการ.....	1
1.2 วัตถุประสงค์.....	1
1.3 ขอบเขตของโครงการ.....	2
1.4 ประโยชน์ที่ได้จากโครงการ.....	2
<b>บทที่ 2    ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง</b>	
2.1 หุ่นยนต์อุตสาหกรรม (Industrial Robot).....	3
2.1.1 นิยามของหุ่นยนต์ [ที่มา].....	3
2.1.2 โครงสร้างพื้นฐานของหุ่นยนต์.....	3
2.1.3 ส่วนประกอบของหุ่นยนต์.....	4
2.1.4 การแบ่งชนิดของหุ่นยนต์.....	5
2.2 เฟือง.....	10
2.2.1 ชนิดของเฟืองและการใช้งาน.....	10
2.2.2 ตัวแปรของเฟืองตรง.....	13
2.2.3 ความสัมพันธ์ของตัวแปรเฟืองตรง.....	16
2.3 มอเตอร์เซอร์โว (Servo Motor).....	16
2.3.1 ชุดควบคุมคอนโทรลเลอร์.....	17
2.3.2 ชุดขับเซอร์โว (Servo Driver).....	17
2.3.3 เซอร์โวมอเตอร์ (Servo Motor).....	18

## สารบัญ (ต่อ)

	หน้า
2.4 ตลับลูกปืน (Bearing).....	18
2.4.1 โรลเลอร์แบร์ริง.....	18
2.4.2 บอลแบร์ริง.....	19
2.4.3 บอลทรีสต์แบร์ริง.....	20
2.4.4 เทปเปอร์โรลเลอร์ทรีสต์แบร์ริง.....	20
2.4.5 โรลเลอร์ทรีสต์แบร์ริง.....	20
2.5 กรรมวิธีการผลิต.....	21
2.5.1 การกลึง.....	21
2.5.2 มีดกลึง.....	21
2.5.3 การไส.....	22
2.5.4 การกัด.....	24
2.5.5 การเชื่อม.....	25
2.5.6 การเจาะ.....	28
<b>บทที่ 3    การดำเนินงาน</b>	
3.1 ส่วนประกอบของหุ่นยนต์อุตสาหกรรม.....	30
3.1.1 การออกแบบชุดขับเคลื่อนของหุ่นยนต์.....	30
3.1.2 การออกแบบชุดเฟืองข้อต่อที่ 1.....	31
3.1.3 การออกแบบชุดเฟืองข้อต่อที่ 2 และ 3.....	32
3.1.4 การออกแบบรูปร่างของหุ่นยนต์.....	34
3.2 การสร้างชุดอุปกรณ์สำหรับจัดทำชุดเฟืองนอก.....	35
3.2.1 แบบแกนที่สี่สำหรับเครื่องกัด CNC.....	35
3.2.2 ขั้นตอนการทำงาน.....	35
3.2.3 วงจรและโปรแกรมควบคุมชุดอุปกรณ์.....	38
3.3 การตัดเฟืองนอก.....	39
3.4 เครื่องไสแนวตั้งสำหรับตัดเฟืองใน.....	41
3.4.1 แบบเครื่องไส.....	42
3.4.2 ขั้นตอนการทำงาน.....	42

## สารบัญ (ต่อ)

	หน้า
3.4.3 ชุดควบคุมเครื่องไส.....	44
3.5 การผลิตเฟืองใน.....	49
3.5.1 วัตถุดิบสำหรับการทำเฟือง.....	49
3.5.2 กรรมวิธีการผลิตเฟืองใน.....	49
<b>บทที่ 4 ผลการดำเนินงาน</b>	
4.1 ผลการทำงานการกัดเฟืองนอก.....	48
4.1.1 ชุดแกนหมุนแกนที่สี่.....	48
4.1.2 ผลการกัดเฟืองนอก.....	49
4.2 ผลการทำงานการกัดเฟืองใน.....	51
4.2.1 เครื่องจัดทำชุดเฟืองใน.....	51
4.2.2 ชุดเฟืองใน 135 ฟัน.....	52
4.3 การประกอบชุดเฟือง.....	52
<b>บทที่ 5 บทสรุป</b>	
5.1 แกนที่สี่ของเครื่อง CNC สำหรับทำเฟืองนอก.....	53
5.2 เครื่องไสแนวตั้งสำหรับทำเฟืองใน.....	53
5.3 ชุดเฟืองนอก.....	53
5.4 ชุดเฟืองใน.....	53
เอกสารอ้างอิง.....	54
ภาคผนวก ก.....	ผก1
ภาคผนวก ข.....	ผข1

## สารบัญตาราง

	หน้า
ตารางที่ 2.1 เปรียบเทียบข้อดีข้อเสียของ Cartesian Robot.....	6
ตารางที่ 2.2 เปรียบเทียบข้อดีข้อเสียของ Cylindrical Robot.....	7
ตารางที่ 2.3 เปรียบเทียบข้อดีข้อเสียของ Spherical Robot.....	8
ตารางที่ 2.4 เปรียบเทียบข้อดีข้อเสียของ SCARA Robot.....	9
ตารางที่ 2.5 เปรียบเทียบข้อดีข้อเสียของ Articulated Arm (Revolute).....	10
ตารางที่ 2.6 ค่ามาตรฐานของโมดูล.....	15
ตารางที่ 2.7 ค่ามาตรฐานของฟันเฟือง.....	16
ตารางที่ 3.1 ตารางแสดงจำนวนเฟืองที่ต้องกัด.....	39

## สารบัญรูป

	หน้า
รูปที่ 2.1 ข้อต่อต่างๆภายในหุ่นยนต์.....	4
รูปที่ 2.2 รูปและการเคลื่อนที่ของ Cartesian Robot.....	5
รูปที่ 2.3 รูปและการเคลื่อนที่ของ Cylindrical Robot.....	6
รูปที่ 2.4 รูปและการเคลื่อนที่ของ Spherical Robot.....	7
รูปที่ 2.5 รูปและการเคลื่อนที่ของ SCARA Robot.....	8
รูปที่ 2.6 รูปและการเคลื่อนที่ของ Articulated Arm.....	9
รูปที่ 2.7 การทำงานเฟืองตรงภายนอกและเฟืองตรงภายใน.....	11
รูปที่ 2.8 การทำงานเฟืองสะพานโดยเฟืองตรงเป็นเฟืองขับ.....	11
รูปที่ 2.9 การทำงานเฟืองเฉียงและเฟืองก้างปลา.....	11
รูปที่ 2.10 การทำงานเฟืองดอกจอกและเฟืองดอกจอกฟันโค้ง.....	12
รูปที่ 2.11 เฟืองส่งกำลังเพลาชั้มกัน.....	13
รูปที่ 2.12 คำจำกัดความส่วนต่างๆของเฟือง.....	13
รูปที่ 2.13 Controller.....	16
รูปที่ 2.14 Servo Driver.....	17
รูปที่ 2.15 Servo Motor.....	18
รูปที่ 2.16 โรลเลอร์แบร์ริง.....	19
รูปที่ 2.17 บอลแบร์ริง.....	19
รูปที่ 2.18 บอลทรัสต์แบร์ริง.....	20
รูปที่ 2.19 เทปเปอร์โรลเลอร์ทรัสต์แบร์ริง.....	20
รูปที่ 2.20 โรลเลอร์ทรัสต์แบร์ริง.....	20
รูปที่ 2.21 การกลิ้งลักษณะต่างๆ.....	21
รูปที่ 2.22 ด้ามมีดกลิ้งสำหรับการกลิ้งปกภายนอก.....	21
รูปที่ 2.23 เม็ดมีดกลิ้งที่ใช้ในการกลิ้งปกทั่วไป.....	22
รูปที่ 2.24 ด้ามมีดกลิ้งสำหรับการกลิ้งคว้านรู.....	22
รูปที่ 2.25 มีดกลิ้งสำหรับการกลิ้งคว้านรู.....	22
รูปที่ 2.26 เครื่องไสนอน.....	23
รูปที่ 2.27 กลไกภายในของเครื่องไสนอน.....	23
รูปที่ 2.28 การปรับความยาวช่วงชัก.....	24

## สารบัญรูป (ต่อ)

	หน้า
รูปที่ 2.29 ระบบการป้อนของเครื่องไส.....	24
รูปที่ 2.30 เครื่องกัด (Milling Machine).....	25
รูปที่ 2.31 ชุดเชื่อมแก๊ส.....	26
รูปที่ 2.32 เครื่องเชื่อม TIG.....	27
รูปที่ 2.33 เครื่องเชื่อม MIG.....	27
รูปที่ 2.34 เครื่องเจาะ.....	28
รูปที่ 3.1 ภาพขั้นตอนการปฏิบัติงาน.....	29
รูปที่ 3.2 มอเตอร์ รุ่น Omron R88M-G40030H.....	30
รูปที่ 3.3 ชุดเฟืองข้อต่อที่ 1.....	32
รูปที่ 3.4 ชุดเฟืองข้อต่อที่ 2 และ 3.....	33
รูปที่ 3.5 ส่วนฐานและต่อที่ 1 ของหุ่นยนต์.....	34
รูปที่ 3.6 ส่วนหัวไหล่และต่อที่ 2 ของหุ่นยนต์.....	34
รูปที่ 3.7 ส่วนแขนของหุ่นยนต์.....	34
รูปที่ 3.8 แกนที่สี่ สำหรับนำไปติดตั้งกับเครื่องกัด CNC 3 แกน.....	35
รูปที่ 3.9 ขั้นตอนการตัดแผ่นเหล็กโดยใช้เครื่อง พลาสมา CNC ในการตัด.....	36
รูปที่ 3.10 เหล็กสี่เหลี่ยมสำหรับทำป้อมแกนหมุนและลูกปืนเบอร์ 620677.....	36
รูปที่ 3.11 หัวจับขนาด 80 มิลลิเมตร.....	37
รูปที่ 3.12 นำไปติดตั้งกับเครื่องกัด CNC.....	37
รูปที่ 3.13 มอเตอร์ Omron R88M-G40030H พร้อมทั้ง ชุด Motor Drive.....	37
รูปที่ 3.14 สายพานหนัง ร่อง 5mm. รุ่น MXL-158T.....	38
รูปที่ 3.15 พูลเลย์โม่มีขนาด 20 ฟัน และ 48 ฟัน.....	38
รูปที่ 3.16 การนำวงจรชุดขับไปติดตั้งกับเครื่องกัด CNC.....	38
รูปที่ 3.17 โปรแกรมสำหรับสั่งงานในการกัดเฟือง.....	39
รูปที่ 3.18 การกลึงเพลาลูมิเนียม และการเจาะรูเพลาลูมิเนียม.....	40
รูปที่ 3.19 การเลื่อยตัดเพลารวมทั้งกลึงปาดหน้า.....	40
รูปที่ 3.20 มีดสำหรับกัดเฟืองโมดูล 1.....	41
รูปที่ 3.21 ขั้นตอนการกัดเฟืองนอก.....	41
รูปที่ 3.22 ออกแบบชุดอุปกรณ์ โดยมีลักษณะการทำงานคือการไสแนวตั้ง.....	42

## สารบัญรูป (ต่อ)

	หน้า
รูปที่ 3.23 เหล็กแผ่นขนาดต่าง ๆ ที่ใช้.....	42
รูปที่ 3.24 การกัดเหล็กแผ่นให้ได้ขนาดที่ต้องการ.....	43
รูปที่ 3.25 โตะหมุนแนวอนขนาด 12 นิ้ว และ หัวจับขนาด 10 นิ้ว.....	43
รูปที่ 3.26 ชุดรางเลื่อน.....	43
รูปที่ 3.27 ประกอบชิ้นส่วนทุกชิ้นส่วนเข้าด้วยกัน.....	44
รูปที่ 3.28 PLC Omron CQM 1, Relay, สวิตช์.....	44
รูปที่ 3.29 Ladder Diagram ของ PLC.....	45
รูปที่ 3.30 ท่ออลูมิเนียม เกรด 6061.....	46
รูปที่ 3.31 มีดกลึง High speed สี่เหลี่ยมขนาด 3/8 นิ้ว.....	46
รูปที่ 3.32 การกัดเฟืองใน.....	47
รูปที่ 4.1 แกนหมุนที่ติดตั้งบน CNC สำหรับกัดเฟืองนอก.....	48
รูปที่ 4.2 ชุดเฟืองนอก 27 ฟัน.....	49
รูปที่ 4.3 ชุดเฟืองนอก 44 ฟัน.....	49
รูปที่ 4.4 ชุดเฟืองนอก 54 ฟัน.....	50
รูปที่ 4.5 ชุดเฟืองนอก 88 ฟัน.....	50
รูปที่ 4.6 เครื่องไสแนวตั้งทำชุดเฟืองใน.....	51
รูปที่ 4.7 เฟืองในขนาด 135 ฟัน.....	52
รูปที่ 4.8 ประกอบข้อต่อหุ่นยนต์บางส่วน.....	52

# บทที่ 1

## บทนำ

ในโครงการนี้ได้ทำการออกแบบวิธีการสร้างหุ่นยนต์ชนิด Articulated Arm ซึ่งหุ่นยนต์ชนิดนี้มีบทบาทในอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น โรงงานประกอบรถยนต์ งานเชื่อมอุตสาหกรรม หุ่นรูปแบบนี้จะมีการเคลื่อนที่คล้ายการเคลื่อนที่ของแขนมนุษย์มากที่สุด ซึ่งประกอบหลักทั้งหัวไหล่ ข้อต่อต่าง ๆ และจะมีองค์ประกอบเดียวกันคือมีชุดเฟืองและมอเตอร์ขับ

### 1.1 ที่มาของโครงการ

ในปัจจุบันหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติได้เข้ามามีบทบาทในด้านอุตสาหกรรมมากขึ้น ทำให้มีการนำเทคโนโลยีทางด้านหุ่นยนต์อุตสาหกรรมเข้ามาใช้เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการผลิตแทนแรงงานมนุษย์ ซึ่งในปัจจุบันค่าแรงได้ปรับตัวสูงขึ้น หุ่นยนต์ที่ควบคุมโดยระบบอัตโนมัติจะช่วยเพิ่มความเร็วในการทำงาน มีประสิทธิภาพ ความแม่นยำในการทำงานที่สูงและมีความสม่ำเสมอในการทำงาน ทำให้สามารถควบคุมความผันแปรของผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นได้ดีกว่าการทำงานโดยมนุษย์ และยังสามารถทำงานที่อันตรายเกินกว่าที่มนุษย์จะเข้าไปทำได้

ปัจจุบันอุตสาหกรรมการผลิตในประเทศไทยเป็นการนำเข้าหุ่นยนต์อุตสาหกรรมจากต่างประเทศ การผลิตหุ่นยนต์อุตสาหกรรมในประเทศไทยส่วนใหญ่จะเป็นตัวต้นแบบ และยังไม่มีการสร้างหุ่นยนต์ในเชิงพาณิชย์ เนื่องจากยังขาดความรู้ ความสามารถ ในการจัดทำ ดังนั้นโครงการนี้จึงมีจุดประสงค์ที่จะวิจัยและพัฒนาสร้างหุ่นยนต์อุตสาหกรรมขึ้นมาให้ใช้งานได้จริง เพื่อที่ประเทศไทยจะสามารถนำผลงานของคนไทยมาเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการผลิตต่อไปได้

### 1.2 วัตถุประสงค์

1. เพื่อศึกษาส่วนประกอบและโครงสร้างต่างๆของหุ่นยนต์อุตสาหกรรม
2. เพื่อศึกษารูปแบบการทำงานและกระบวนการทำงานของหุ่นยนต์อุตสาหกรรม
3. เพื่อศึกษากระบวนการผลิตหุ่นยนต์อุตสาหกรรม
4. เพื่อศึกษาระบบการควบคุมตำแหน่งการเคลื่อนที่
5. เพื่อสร้างหุ่นยนต์อุตสาหกรรมที่เป็นประโยชน์แก่ภาคอุตสาหกรรมต่อไปในอนาคต

### 1.3 ขอบเขตของโครงการ

1. ออกแบบและสร้างชุดอุปกรณ์สำหรับกระบวนการผลิตข้อต่อหุ่นยนต์
2. สร้างข้อต่อของหุ่นยนต์อุตสาหกรรมที่สามารถขับเคลื่อนได้อย่างแม่นยำและมีกำลังตามที่ต้องการ

### 1.4 ประโยชน์ที่ได้จากโครงการ

1. กระบวนการออกแบบวิธีสร้างข้อต่อแขนกลอุตสาหกรรม
2. สร้างชุดอุปกรณ์เพื่อใช้สำหรับการผลิตข้อต่อหุ่นยนต์อุตสาหกรรม
3. นำข้อต่อไปสร้างหุ่นยนต์อุตสาหกรรม

## บทที่ 2

### ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง


#### 2.1 หุ่นยนต์อุตสาหกรรม (Industrial Robot)

##### 2.1.1 นิยามของหุ่นยนต์ [ที่มา]

คำจำกัดความของหุ่นยนต์ตามมาตรฐาน ISO 8373 คือ หุ่นยนต์อุตสาหกรรมคือตัวกระทำ (Manipulator) ที่ถูกควบคุมแบบอัตโนมัติ และสามารถโปรแกรมให้ปฏิบัติงานประยุกต์ในอุตสาหกรรมอัตโนมัติที่หลากหลายได้ โดยการเคลื่อนที่ในปริภูมิสามแกน หรือมากกว่า แกนอ้างอิงนี้อาจจะเคลื่อนที่ได้หรือไม่เคลื่อนที่ก็ได้ อีกความหมายหนึ่งตามคำจำกัดความของ The Robotics International Division of the Society of Manufacturing Engineers คือ เครื่องมือกลที่ทำหน้าที่เคลื่อนย้ายวัสดุ ชิ้นส่วน เครื่องมือ หรือเครื่องมือพิเศษอื่นๆ และสามารถเปลี่ยนแปลงลำดับขั้นตอนการเคลื่อนไหวสำหรับการทำงานที่ต่างชนิดกันได้

##### 2.1.2 โครงสร้างพื้นฐานของหุ่นยนต์

แขนกลทำงานเหมือนกับแขนของมนุษย์เราโดยแขนของแขนกลจะทำด้วยวัตถุแข็งที่ต่อเข้ากันโดยจุดต่อที่ยึดหยุ่นได้ จุดต่อต่างๆทำงานเหมือนกับแขนของมนุษย์สามารถเคลื่อนที่ขึ้นลงไปในทิศทางต่างๆได้ จุดต่อต่างๆเมื่อเทียบกับส่วนแขนของมนุษย์ คือ ไหล่ (Shoulder) ข้อศอก (Elbow) และข้อมือ (Wrist) ส่วนปลายสุดนั้นมีหน้าที่สำหรับจับชิ้นส่วนที่เรียกว่า มือจับ (Gripper or Hand) มือจับจะทำหน้าที่ 2 ลักษณะคือ จับและปล่อยมืออยู่ด้วยกัน 2 นิ้วหรืออาจมากกว่านี้ ในอนาคตแขนกลในงานอุตสาหกรรมจะมีบทบาทมากจะทำหน้าที่แทนคน เช่น ในระบบควบคุมอัตโนมัติ การวิเคราะห์แยกแยะสิ่งของ ดังนั้นส่วนของแขนกลจะต้องมีการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพ ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีใหม่ๆ รูปทรงสวยงาม และการเคลื่อนไหวสะดวกคล่องแคล่ว

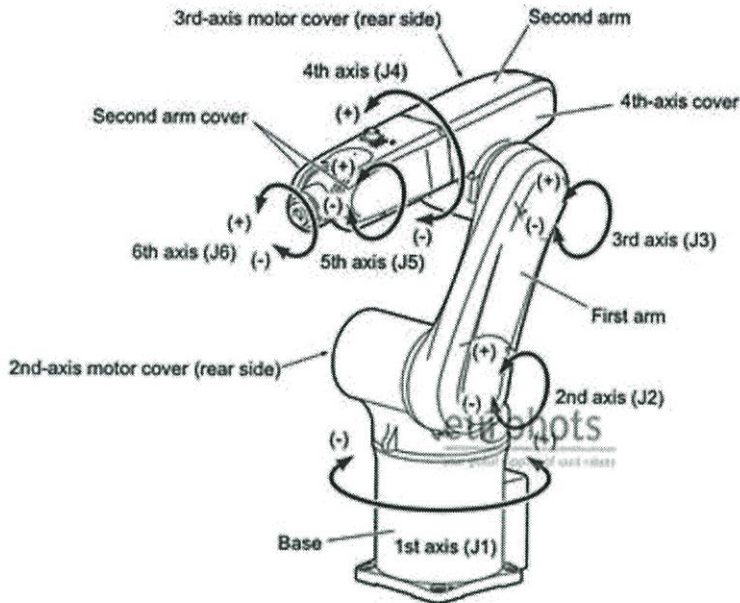

รูปที่ 2.1 แสดงข้อต่อต่างๆภายในหุ่นยนต์ [6]

### 2.1.3 ส่วนประกอบของหุ่นยนต์

ในหุ่นยนต์นั้นจะประกอบไปด้วยส่วนประกอบหลายส่วน ดังต่อไปนี้

- Manipulator เป็น ตัวของหุ่นยนต์ ประกอบด้วยชิ้นส่วน (Links) ข้อต่อ (Joints) และโครงสร้างอื่น
- End effector เป็นส่วนปลายสุดท้ายต่อกับข้อต่อส่วนสุดท้ายของแขนกล โดยปกติจะใช้หนีบจับวัตถุ หรือทำงานเฉพาะทาง เช่น ที่ติดตั้งเครื่องเชื่อม หรือเครื่องพ่นสี
- Actuators เปรียบเสมือนกล้ามเนื้อ หรือชุดขับเคลื่อนของหุ่นยนต์ รูปแบบที่ใช้โดยทั่วไป ได้แก่ มอเตอร์ กระจบกลม กระจบอกไฮดรอลิก
- Sensors คือ อุปกรณ์ตรวจจับสัญญาณ เพื่อใช้วัดข้อมูลของหุ่นยนต์ในการรับรู้สภาพแวดล้อม เช่น ชุดควบคุมต้องการที่จะทราบตำแหน่งของชิ้นส่วนของแขน ว่าอยู่ที่ ณ ตำแหน่งใด
- Processor and คอนโทรลเลอร์ คล้ายสมองในมนุษย์โดยได้รับข้อมูลจากเซนเซอร์ และสั่งการไปยังชุดขับเคลื่อน (Actuators) เพื่อให้เคลื่อนที่ตามที่ได้ตั้งโปรแกรมไว้
- Software แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม โดยกลุ่มแรกเป็นระบบปฏิบัติการพื้นฐาน (Operating Systems) กลุ่มที่ 2 เป็นการโปรแกรมของหุ่นยนต์ (Robotic Software) ซึ่งทำการคำนวณการเคลื่อนที่ของข้อต่อจากสมการจลนศาสตร์ จากนั้นข้อมูลจะถูกส่งไปยังชุดควบคุม และกลุ่มที่ 3 เป็นโปรแกรมควบคุมที่ใช้ทำงานเฉพาะทาง เช่น ระบบวิทัศน์ (Vision Systems) เป็นต้น


- Power Supply เป็นส่วนสำคัญที่จ่ายพลังงานไปชุดควบคุม และ Manipulator แบ่งออกเป็น 2 ส่วนใหญ่ๆ คือ แหล่งจ่ายไฟฟ้า และแหล่งจ่ายพลังงานในการขับเคลื่อน เช่น ในหุ่นยนต์ที่ใช้ระบบนิวแมติกส์ จะต้องมีแหล่งจ่ายลมอัด เป็นต้น

#### 2.1.4 การแบ่งชนิดของหุ่นยนต์

การแบ่งประเภทของหุ่นยนต์อุตสาหกรรมนั้น สามารถแบ่งได้หลายแบบขึ้นอยู่กับเงื่อนไขการพิจารณา ซึ่งอาจจะแบ่งได้ตามรูปแบบการเคลื่อนที่ ลักษณะการทำงาน หรือรูปทรงของพื้นที่การทำงาน หากจะกล่าวถึงประเภทที่แบ่งตามลักษณะการทำงาน หุ่นยนต์อุตสาหกรรมมักจะนำไปใช้ในงานเชื่อม งานทาสี งานประกอบ Pick and Place (เช่น งานบรรจุหีบห่อ) งานตรวจสอบผลิตภัณฑ์ โดยปกติมนุษย์สามารถทำงานได้ทุกประเภท แต่ตามธรรมชาติการทำงานมีความเมื่อยล้า ต้องมีการพักผ่อน หุ่นยนต์จึงได้นำมาใช้แทนแรงงานมนุษย์ โดยปราศจากความเมื่อยล้า มีความรวดเร็วและแม่นยำมากกว่ามนุษย์ด้วย การแบ่งชนิดของหุ่นยนต์ต่อไปนี้ จะแบ่งตามลักษณะรูปทรงของพื้นที่การทำงาน (Envelope Geometric)

##### 2.1.4.1 หุ่นยนต์คาร์ทีเซียน (Cartesian Robot or Gantry Robot)

แกนทั้ง 3 ของหุ่นยนต์จะเคลื่อนที่เป็นแบบเชิงเส้น (Prismatic) ถ้าโครงสร้างมีลักษณะคล้าย Overhead Crane จะเรียกว่าเป็นหุ่นยนต์ชนิด Gantry แต่ถ้าหุ่นยนต์ไม่มีขาตั้งหรือขาเป็นแบบอื่นเรียกว่า ชนิด Cartesian

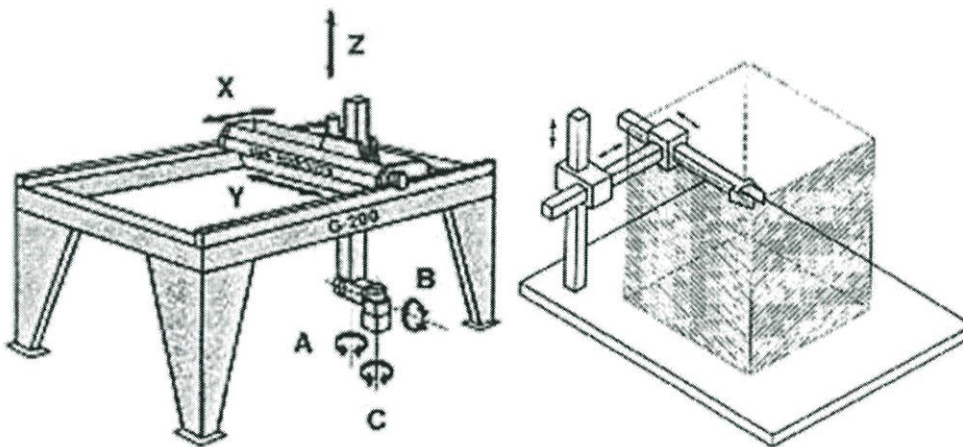

รูปที่ 2.2 แสดงรูปและการเคลื่อนที่ของ Cartesian Robot [6]

เนื่องจากโครงสร้างของ Cartesian Robot มีความแข็งแรงตลอดแนวการเคลื่อนที่ ดังนั้นจึงเหมาะกับการเคลื่อนย้ายของหนักๆ หรือเรียกว่างาน Pick and Place เช่น ใช้โหลดชิ้นงานเข้าเครื่องจักร


(Machine Loading) ใช้จัดเก็บชิ้นงาน (Stacking) นอกจากนี้ยังสามารถใช้ในงานประกอบ (Assembly) ที่ไม่ต้องการเข้าถึงในลักษณะที่มีมุมหมุน เช่น ประกอบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และงานทดสอบต่างๆ

ตารางที่ 2.1 เปรียบเทียบข้อดีข้อเสียของ Cartesian Robot [6]

ข้อดี	ข้อเสีย
<ul style="list-style-type: none"> <li>- เคลื่อนที่เป็นแนวเส้นตรงทั้ง 3 มิติ</li> <li>- การเคลื่อนที่สามารถทำความเข้าใจง่าย</li> <li>- มีส่วนประกอบง่ายๆ</li> <li>- โครงสร้างแข็งแรงตลอดการเคลื่อนที่</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ต้องการพื้นที่ติดตั้งมาก</li> <li>- บริเวณที่หุ่นยนต์เข้าไปทำงานได้ จะเล็กกว่าขนาดของตัวหุ่นยนต์</li> <li>- ไม่สามารถเข้าถึงวัตถุจากทิศทางข้างใต้ได้</li> <li>- แกนแบบเชิงเส้นจะ Seal เพื่อป้องกันฝุ่นและของเหลวได้ยาก</li> </ul>

2.1.4.2 หุ่นยนต์ระบบพิกัดทรงกระบอก (Cylindrical Robot)

หุ่นยนต์ประเภทนี้จะมีแกนที่ 2 (ไหล) และแกนที่ 3 (ข้อศอก) เป็นแบบ Prismatic ส่วนแกนที่ 1 (เอว) จะเป็นแบบหมุน (Revolute) ทำให้การเคลื่อนที่ได้พื้นที่การทำงานเป็นรูปทรงกระบอก ดังรูป 2.3

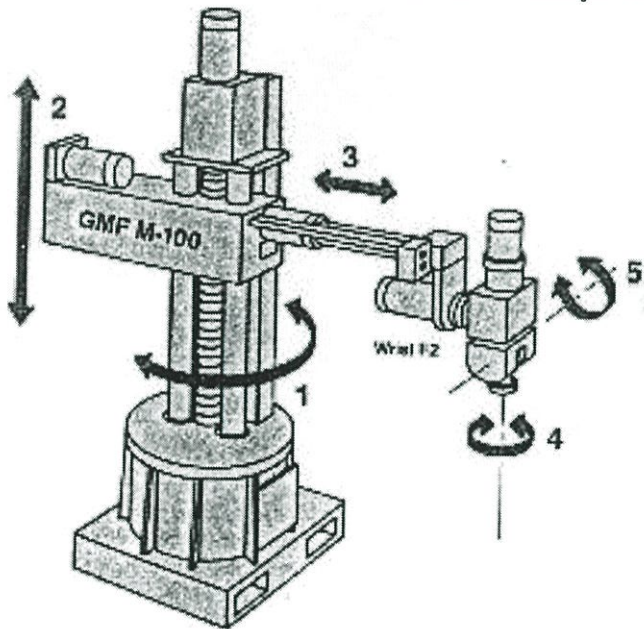

รูปที่ 2.3 แสดงรูปและการเคลื่อนที่ของ Cylindrical Robot [6]


Cylindrical Robot โดยทั่วไปจะใช้ในการหยิบยกชิ้นงาน (Pick and Place) หรือป้อนชิ้นงานเข้าเครื่องจักรเพราะสามารถเคลื่อนที่เข้าออกบริเวณที่เป็นช่องโพรงเล็กๆ ได้สะดวก

ตารางที่ 2.2 เปรียบเทียบข้อดีข้อเสียของ Cylindrical Robot [6]

ข้อดี	ข้อเสีย
<ul style="list-style-type: none"> <li>- มีส่วนประกอบไม่ซับซ้อน</li> <li>- การเคลื่อนที่สามารถเข้าใจได้ง่าย</li> <li>- สามารถเข้าถึงเครื่องจักรที่มีการเปิด-ปิด หรือเข้าไปในบริเวณที่เป็นช่องหรือโพรงได้ง่าย (Loading) เช่น การโหลดชิ้นงานเข้าเครื่อง CNC</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- มีพื้นที่ทำงานจำกัด</li> <li>- แขนที่เป็นเชิงเส้นมีความยุ่งยากในการ seal เพื่อป้องกันฝุ่นและของเหลว</li> </ul>

#### 2.1.4.3 Spherical Robot (Polar)

Spherical Robot มีสองแกนที่เคลื่อนในลักษณะการหมุน (Revolute Joint) คือแกนที่ 1 (เอว) และแกนที่ 2 (ไหล่) ส่วนแกนที่ 3 (ข้อศอก) จะเป็นลักษณะของการเคลื่อนที่แนวเส้นตรง ดังรูป ซึ่งทำให้ได้พื้นที่การทำงานเป็นรูปทรงกลม ดังรูป 2.4

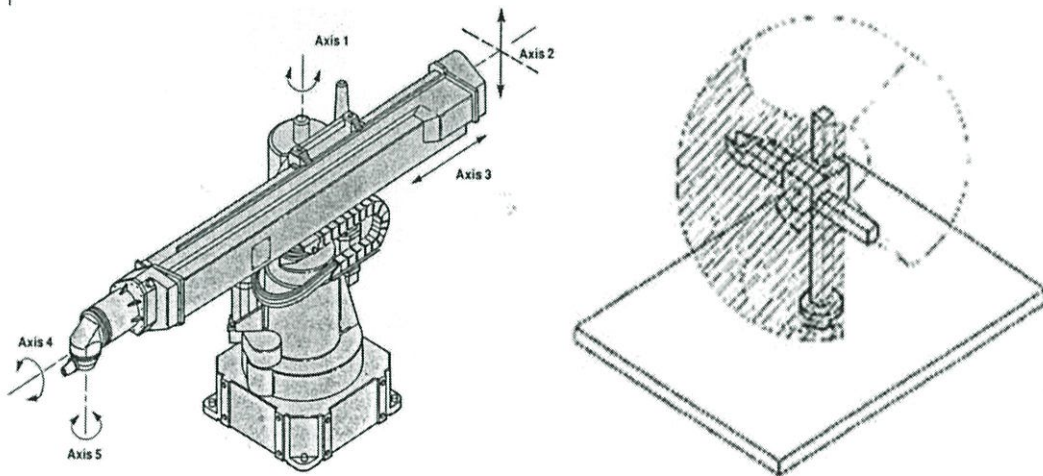

รูปที่ 2.4 แสดงรูปและการเคลื่อนที่ของ Spherical Robot [6]


Spherical Robot ใช้ในงานที่มีการเคลื่อนที่ในแนวตั้ง (Vertical) เพียงเล็กน้อย เช่น การโหลดชิ้นงานเข้าออกจากเครื่องปั๊ม (Press) หรืออาจจะใช้งานเชื่อมจุด (Spot Welding)

ตารางที่ 2.3 เปรียบเทียบข้อดีข้อเสียของ Spherical Robot [6]

ข้อดี	ข้อเสีย
<ul style="list-style-type: none"> <li>- มีปริมาตรการทำงานมากขึ้น เนื่องจากการหมุนของแกนที่ 2 (โหล)</li> <li>- สามารถที่จะก้มลงมาจับชิ้นงานบนพื้นได้สะดวก</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- มีระบบพิกัด (Coordinate) และส่วนประกอบที่ซับซ้อน</li> <li>- การเคลื่อนที่และระบบควบคุมมีความซับซ้อนขึ้น</li> </ul>

2.1.4.4 SCARA Robot (Selective Compliance Assembly Robot Arm)

จะมีลักษณะแกนที่ 1 (เอว) และแกนที่ 3 (ข้อศอก) หมุนรอบแกนแนวตั้ง ส่วนแกนที่ 2 จะเป็นลักษณะการเคลื่อนที่ขึ้นลง (Prismatic) ดังรูป ทำให้ได้พื้นที่การทำงาน หุ่นยนต์ SCARA จะเคลื่อนที่ได้รวดเร็วในแนวระนาบ และความแม่นยำสูง

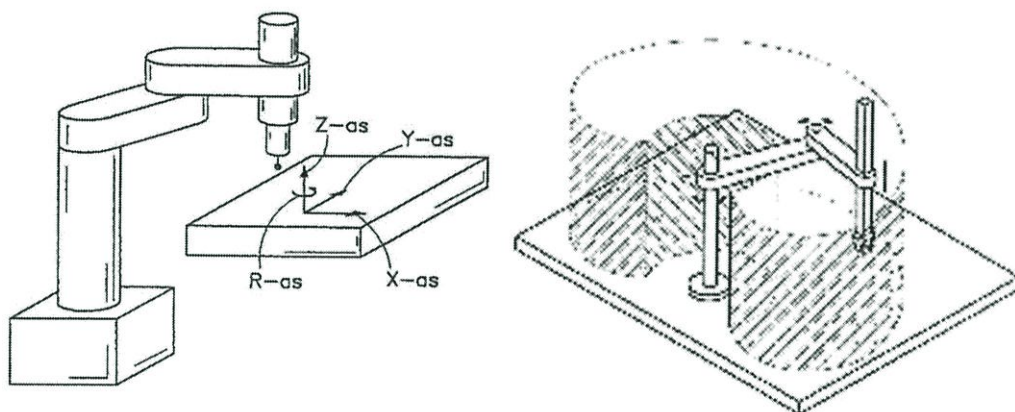

รูปที่ 2.5 แสดงรูปและการเคลื่อนที่ของ SCARA Robot [6]


การประยุกต์การนำไปใช้งาน เนื่องจากการเคลื่อนที่ในแนวระนาบและขึ้นลงได้รวดเร็วจึงเหมาะกับงานประกอบชิ้นส่วนทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ต้องการความรวดเร็ว และการเคลื่อนที่ไม่ต้องการการหมุนมากนัก แต่จะไม่เหมาะกับงานประกอบชิ้นส่วนทางกล (Mechanical Part) ซึ่งส่วนใหญ่การประกอบจะอาศัยการหมุน (rotation) ในลักษณะมุมต่างๆ นอกจากนี้ SCARA Robot ยังเหมาะกับงานตรวจสอบ (Inspection) งานบรรจุภัณฑ์ (Packaging)

ตารางที่ 2.4 เปรียบเทียบข้อดีข้อเสียของ SCARA Robot [6]

ข้อดี	ข้อเสีย
<ul style="list-style-type: none"> <li>- มีความแม่นยำสูง</li> <li>- สามารถเคลื่อนที่ในแนวระนาบ และขึ้นลงได้รวดเร็ว</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- มีพื้นที่ทำงานจำกัด</li> <li>- ไม่สามารถหมุน (rotation) ในลักษณะมุมต่างๆได้</li> <li>- สามารถยกน้ำหนัก (Payload) ได้ไม่มากนัก</li> </ul>

2.1.4.5 Articulated Arm (Revolute)

แกนการเคลื่อนที่ของ Articulated Arm จะเป็นแบบหมุน (Revolute) ทั้งหมด รูปแบบการเคลื่อนที่จะคล้ายกับแขนคน ซึ่งจะประกอบด้วยช่วงเอว ท่อนแขนบน ท่อนแขนล่าง ข้อมือ การเคลื่อนที่ทำให้ได้พื้นที่การทำงาน ดังรูป 2.6

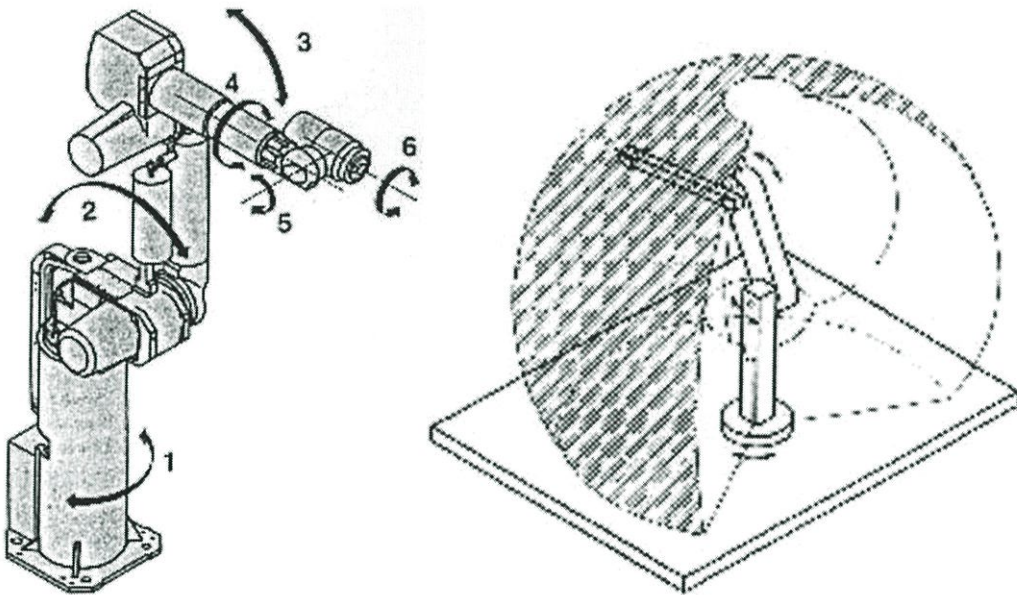

รูปที่ 2.6 แสดงรูปและการเคลื่อนที่ของ Articulated Arm [6]

การประยุกต์การนำไปใช้งาน หุ่นยนต์ชนิดนี้สามารถใช้งานได้กว้างขวาง เพราะสามารถเข้าถึงตำแหน่งต่างๆได้ดี เช่น งานเชื่อม Spot Welding, Path Welding, งานยกของ, งานตัด, งานทากาว, งานที่มีการเคลื่อนที่ยากๆเช่น งานพันสี งาน Sealing ฯลฯ

ตารางที่ 2.5 เปรียบเทียบข้อดีข้อเสียของ Articulated Arm (Revolute) [6]

ข้อดี	ข้อเสีย
<ul style="list-style-type: none"> <li>- เนื่องจากทุกแกนจะเคลื่อนที่ในลักษณะของการหมุนทำให้มีความยืดหยุ่นสูงในการเข้าไปยังจุดต่างๆ</li> <li>- บริเวณข้อต่อ (Joint) สามารถ Seal เพื่อป้องกันฝุ่นความชื้นหรือน้ำได้ง่าย</li> <li>- มีพื้นที่การทำงานมาก</li> <li>- สามารถเข้าถึงชิ้นงานทั้งจากด้านบน ด้านล่าง</li> <li>- เหมาะกับการใช้มอเตอร์ไฟฟ้า เป็นชุดขับเคลื่อน</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- มีระบบพิกัด (Coordinate) ที่ซับซ้อน</li> <li>- การเคลื่อนที่และระบบควบคุมทำความเข้าใจได้ยากขึ้น</li> <li>- ควบคุมให้เคลื่อนที่ในแนวเส้นตรง (Linear) ได้ยาก</li> <li>- โครงสร้างไม่มั่นคงตลอดช่วงการเคลื่อนที่ เพราะบริเวณพื้นที่การทำงาน (Work envelope) ปลายแขนจะมีการสั่น ทำให้ความแม่นยำลดลง</li> </ul>

## 2.2 เฟือง (gear)


เฟืองเป็นส่วนที่ใช้ถ่ายทอดกำลังการหมุนจากเพลานึงไปยังเพลานึงอื่นหนึ่งด้วยอัตราความเร็วที่คงที่และต่อเนื่อง

### 2.2.1 ชนิดของเฟืองและการใช้งาน


การส่งกำลังเพลานานกัน (Parallel Shafts) เฟืองที่ใช้วิธีการส่งกำลังแบบนี้มี 5 ชนิด

- เฟืองตรงภายนอก (External Spur Gear) คือ ฟันเฟืองทำอยู่บนผิวภายนอกของวัสดุรูปทรงกระบอก การทำงานส่วนมากเฟืองขับ(Driving gear) หรือ (Pinion) จะมีขนาดเล็กกว่าเฟืองตาม (Driven Gear) ดังแสดงในรูปที่ 2.7
- เฟืองตรงภายใน (Internal Spur Gear) คือ ฟันเฟืองทำไว้บนผิวภายในของวัสดุรูปทรงกระบอก ส่วนเฟืองขับจะวางไว้ภายในของเฟืองตาม ดังแสดงในรูปที่ 2.7
- เฟืองสะพาน (Rack Gear) ฟันเฟืองจะทำบนแท่งเหล็กสี่เหลี่ยม หรือทำบนแท่งเหล็กกลม ใช้งานร่วมกับเฟืองตรง การทำงานเฟืองตรงจะหมุนขับให้เฟืองสะพานเลื่อนไปมาดังแสดงในรูปที่ 2.8
- เฟืองเฉียง (Helical Gear) ฟันเฟืองจะเอียงทำมุมกับเฟือง เป็นส่วนโค้งฮีลิก (Helix Curve) อยู่บนผิววัตถุทรงกระบอก ทำให้การขับเคลื่อนราบเรียบมีเสียงดังน้อยสามารถถ่ายทอด กำลังหมุนได้ดีในความเร็วรอบสูง แต่เนื่องจากการทำมุมของฟันเฟืองจะทำให้เกิดแรงดัน (Thrust Load) ตามแนวแกนเพลานาน ถ้ามีมากสามารถทำให้เฟืองเสียหายได้ ดังแสดงในรูปที่ 2.9 (ก)


- เฟืองก้างปลา (Herring Bone Gear) ลักษณะของเฟืองเหมือนการนำเอาเฟืองเฉียง 2 อัน มาวางขบคู่ให้มีมุมตรงข้ามกัน เพื่อทำให้เกิดแรงรูนในแนวแกนเพลลาในทิศทางตรงข้ามกัน ป้องกันเฟืองเสียหายและทำให้แข็งแรงไม่ต้องรับแรงมาก แต่การสร้างจะมีราคาแพง ดังแสดงในรูปที่ 2.9 (ข)

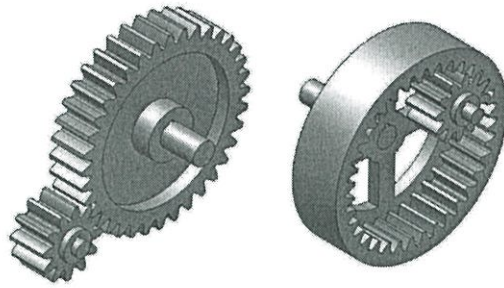

รูปที่ 2.7 แสดงการทำงานของเฟืองตรงภายนอกและเฟืองตรงภายใน [7]

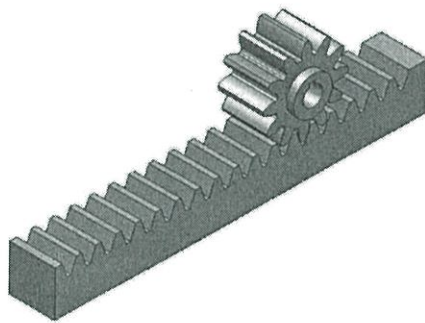

รูปที่ 2.8 การทำงานเฟืองสะพานโดยเฟืองตรงเป็นเฟืองขับ [7]

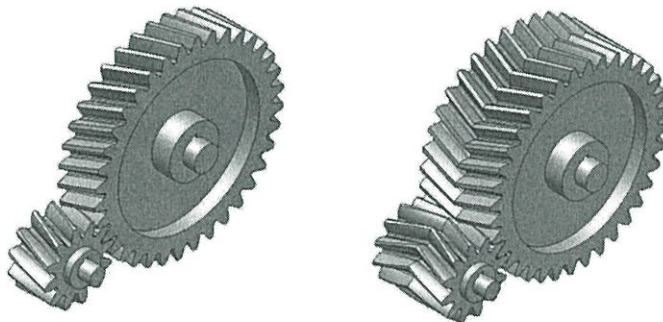


(ก)

(ข)

รูปที่ 2.9 แสดงการทำงานของเฟืองเฉียงและเฟืองก้างปลา [7]

### การส่งกำลังเพลาตัดกัน (Intersecting Shafts) ได้แก่

- เฟืองดอกจอก (Bevel Gear) ฟันเฟืองจะทำบนผิวของวัสดุรูปทรงกรวย ฟันเฟืองดอกจอกจะเป็นโค้งอินโวลูต แต่ฟันเฟืองจะเรียงไปตามกรวยเฟืองดอกจอกสามารถวางแนวแกนเพลาทำมุมเท่าไรก็ได้แต่ส่วนมากนิยมวางทำมุม  $90^\circ$  และสามารถทดกำลัง โดยสร้างเฟืองอีกตัวหนึ่งมีขนาดใหญ่กว่า ข้อเสียจะมีเสียงดังมากในขณะที่ทำงาน ดังแสดงในรูปที่ 2.10 (ก-ข)
- เฟืองดอกจอกฟันโค้ง (Spiral Bevel Gear) ฟันของเฟืองถูกตัดให้ทำมุมคล้าย เกลียว เพื่อให้ปลายด้านหนึ่งของแต่ละฟันขบกัน ก่อนปลายอีกด้านหนึ่งของฟันคู่หน้าจะจากกันทำให้อัตราส่วนสัมผัสมากขึ้น การถ่ายทอดกำลังราบเรียบ ดังแสดงในรูปที่ 2.10 (ค)

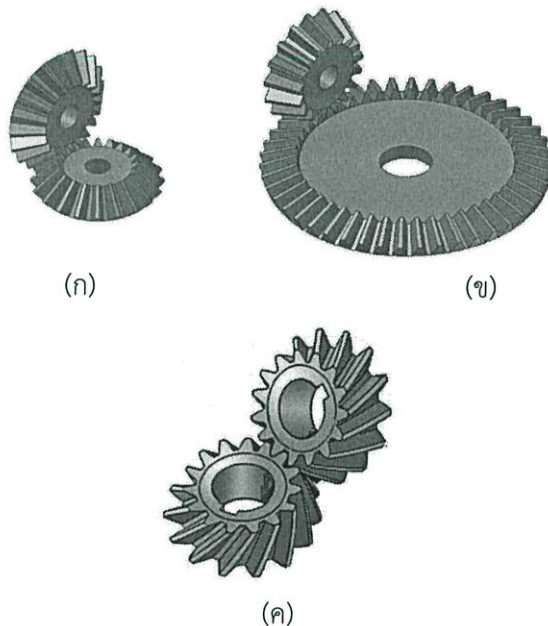


รูปที่ 2.10 การทำงานเฟืองดอกจอกและเฟืองดอกจอกฟันโค้ง [7]

### การส่งกำลังเพลาข้ามกัน (Crossed Shafts)

- เฟืองเฉียงขวาง (Crossed Helical Gear) การขบของฟันเฟืองมีลักษณะมีการสัมผัสเป็นจุด ใช้ในงานส่งกำลังน้อยๆเท่านั้น ดังแสดงในรูปที่ 2.11 (ก)
- เฟืองหนอนชนิดฟันโอบด้านหนึ่ง (Single Enveloping Worm Gear) เฟืองหนอนมีลักษณะทั่วไปคล้ายกับเฟืองเฉียง แต่ขอบของฟันมีลักษณะโค้งเว้า การใช้งานใช้ทำงานร่วมกับเกลียวหนอน และผิวหน้าของฟันเฟืองหนอนโอบฟันเกลียวหนอน ส่วนมากใช้ในการส่งกำลังระหว่างเพลาที่ตั้งฉากกัน และใช้ในการทดกำลังมากๆด้วย ดังแสดงใน (ข)
- เฟืองหนอนชนิดฟันโอบสองด้าน (Double Enveloping) คือ ฟันเฟืองหนอนและเกลียวหนอนต่างโอบซึ่งกันและกัน ดังแสดงในรูปที่ 2.11 (ค)


- เฟืองไฮพอยด์ (Hypoid Gear) เป็นเฟืองที่ใช้กับเฟืองท้ายของรถยนต์รูปที่ 2.11 (ง)

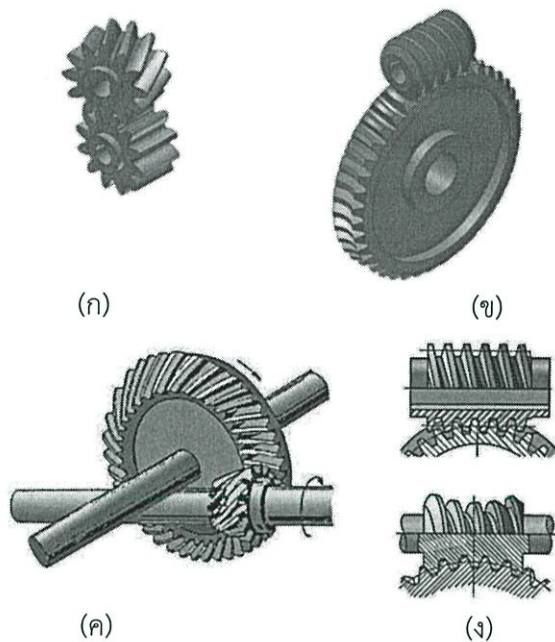

รูปที่ 2.11 เฟืองส่งกำลังเพลาชามกัน [7]

### 2.2.2 ตัวแปรของเฟืองตรง

คำจำกัดความต่างๆของเฟือง

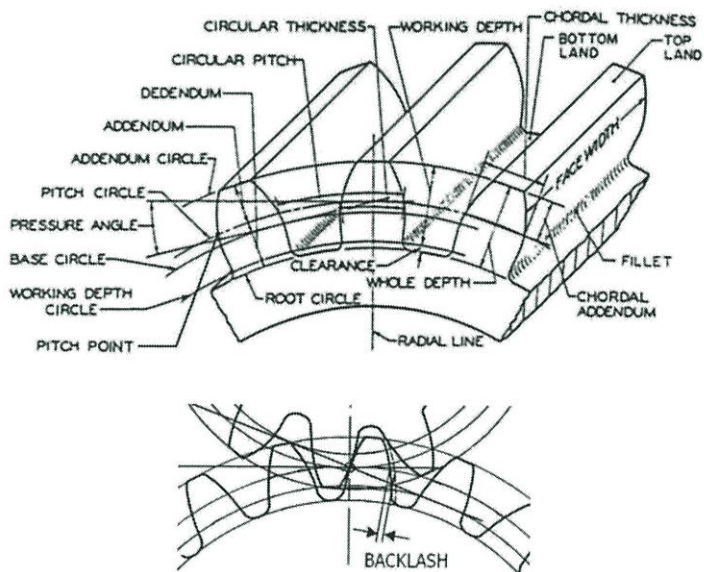

รูปที่ 2.12 คำจำกัดความส่วนต่างๆของเฟือง [7]

- วงกลมพิตช์ (Pitch Circle) คือ แนววงกลมทางทฤษฎีที่เฟืองทั้งคู่สัมผัสซึ่งกันและกันใช้เป็นเส้นแบ่งฟันเฟืองเป็นส่วนของยอดฟันและโคนฟัน ดังแสดงในรูปที่ 2.12
- เส้นผ่านศูนย์กลางวงกลมพิตช์ (Pitch Diameter)  $d$  คือ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางวงกลมพิตช์ใช้ในการบอกขนาดและการคำนวณเกี่ยวกับเฟือง
- ระยะพิตช์ในแนวเส้นรอบวง (Circular Pitch)  $p$  คือ ระยะที่วัดบนเส้นรอบวงกลมพิตช์จากจุดหนึ่งบนฟันไปยังจุดเดียวกันของฟันถัดไป มีค่าเท่ากับความหนาของฟันบวกกับความกว้างของฟัน
- ความสูงยอดฟัน (Addendum) คือ ระยะในแนวรัศมี วัดจากวงกลมพิตช์ถึงปลายฟัน
- ความสูงโคนฟัน (Dedendum) คือ ระยะในแนวรัศมี วัดจากวงกลมพิตช์ถึงโคนฟัน
- เส้นผ่านศูนย์กลางยอดฟัน (Outside Diameter) คือ เส้นผ่านศูนย์กลางที่วัดจากยอดฟันข้างหนึ่งผ่านจุดศูนย์กลางไปยังยอดฟันด้านตรงข้าม
- เส้นผ่านศูนย์กลางโคนฟัน (Root Diameter) คือ เส้นผ่านศูนย์กลางที่วัดจากโคนฟันด้านหนึ่งผ่านจุดศูนย์กลางไปยังโคนฟันด้านตรงข้าม
- ความสูงของฟันเฟือง (Whole Depth) เป็นผลรวมของความสูงยอดฟันกับความสูงโคนฟัน
- ความสูงใช้งาน (Working Depth) คือ ความลึกของฟันเฟืองที่ขบเข้าไปในช่องว่างระหว่างฟัน จะเท่ากับสองเท่าของความสูงยอดฟัน หรือ ความสูงของฟันเฟืองลบช่องว่าง
- ช่องว่าง (Clearance) คือ ช่องว่างระหว่างยอดฟันกับระยะต่ำสุดของร่องฟัน ซึ่งมีค่าเท่ากับ ความสูงโคนฟันลบด้วยความสูงยอดฟัน
- วงกลมช่องว่าง (Clearance Circle) คือวงกลมที่สัมผัสกับวงกลมยอดฟันของเฟืองที่มาขบกัน
- ความหลวม (Backlash) เป็นระยะที่ร่องฟันมีค่ามากกว่าความหนาของฟันที่มาขบกัน วัดตามแนววงกลมพิตช์
- ความหนาของฟันเฟือง (Circular Thickness) ความหนาของฟันที่วัดตามความยาวของวงกลมพิตช์
- ความหนาคอर्ड (Choral Thickness) ความหนาของฟันเฟืองวัดตามความยาวคอर्डของวงกลมพิตช์
- ความสูงคอर्ड (Choral Addendum) คือ ระยะความสูงยอดฟัน วัดจากคอर्डของวงกลมพิตช์ไปยังยอดฟัน
- ความหนาของฟัน (Face Width) ความหนาของฟันเฟืองวัดในแนวแกนเพลลา
- แฟลนค์ (Flank) ผิวด้านข้างของฟันเฟือง อยู่ระหว่างวงกลมพิตช์กับวงกลมโคนฟัน
- พื้นที่ปลายฟัน (Top Land) พื้นที่ส่วนปลายฟันเฟือง
- พื้นที่โคนฟัน (Bottom Land) พื้นที่ส่วนโคนฟันเฟือง
- จุดพิตช์ (Pitch Point) เป็นจุดสัมผัสของวงกลมพิตช์ของเฟืองที่ขบกัน

- มุมกดเฟือง (Pressure Angle) มุมที่เกิดขึ้นจากทิศทางการขบของเฟืองกับส่วนโค้งอินโวลูทของฟันเฟืองอินโวลูท ซึ่งจะทำมุมกดกันกับเส้นตั้งฉากกับแนวจุดศูนย์กลางที่จุดพิตซ์
- แนวกดคัต (Pressure Line) เป็นแนวซึ่งแรงกดกันของเฟืองตัวหนึ่งกระทำผ่านจุดพิตซ์ ไปยังเฟืองอีกตัวหนึ่ง
- วงกลมฐาน (Base Circle) เป็นวงกลมที่สัมผัสกับแนวกดคัต เป็นวงกลมที่ใช้ทำส่วนโค้งอินโวลูท ในการเขียนแบบเฟือง
- โมดูล (Module)  $m$  คือ อัตราส่วนระหว่างขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางพิตซ์หารจำนวนฟัน โดนมมีค่าเป็นจำนวนเต็มหรือทศนิยม โมดูลเป็นหน่วยบอกขนาดของเฟืองในระบบ SI เฟืองที่มีค่าโมดูลมากจะมีขนาดฟันใหญ่ เฟืองที่มีค่าโมดูลน้อยจะมีขนาดฟันเล็ก ค่ามาตรฐานของโมดูลแสดงในตารางที่ 2.6

ตารางที่ 2.6 ค่ามาตรฐานของโมดูล(วิธีที่ อิงภาภรณ์ม และ ชาญุ ถนัดงาน, 2523)หน่วยเป็นมิลลิเมตร[7]

โมดูลนิยม	โมดูลเลือก อันดับสอง	โมดูลนิยม	โมดูลเลือก อันดับสอง	โมดูลนิยม	โมดูลเลือก อันดับสอง
0.1	0.15	1.5	1.75	12	14
0.2	0.25	2	2.25	16	18
0.3	0.35	2.5	2.75	20	22
0.4	0.45	3	3.5	25	28
0.5	0.55	4	4.5	32	36
0.6	0.7	5	5.5	40	45
0.8	0.75	6	7	50	
1	0.9	8	9		
1.25		10	11		

ตารางที่ 2.1 ค่ามาตรฐานของฟันเฟือง (วิธีที่ อิงภาภรณ์ม และ ชาญ ณีตงาน, 2523)  $\frac{1}{2}$  [7]

รายละเอียด	$12 \frac{1}{2}^{\circ}$ FD	$20^{\circ}$ FD พิตช์หยาบ *	$20^{\circ}$ FD พิตช์ละเอียด *	$20^{\circ}$ Stub	$25^{\circ}$ FD
แอดเดนดัม	M	m	m	0.8m	m
ดีเดนดัม	1.157 m	1.25 m	1.2 m+0.05	m	1.25m
เคลียร์รันซ์	0.157 m	0.25 m	0.2m+0.05	0.2m	0.25m
ความสูงใช้งาน	2m	2m	2m	1.6m	2m
ความสูงทั้งหมด	2.157 m	2.25 m	2.2m+0.05	1.8m	2.25m

### 2.2.3 ความสัมพันธ์ของตัวแปรเฟืองตรง

ขนาดของเฟืองตรงแบบลิคเต็ม สามารถหาได้จากสูตรดังต่อไปนี้ (หน่วยเป็นมิลลิเมตร)

โมดูล	$m = p / \pi$
พิตช์	$p = \pi / m$
จำนวนฟัน	$z = d / m$
แอดเดนดัม	$a = m$
ดีเดนดัม	$b = 1.25m$
ความลึกทั้งหมด	$ht = 2.25m$
ความหนาของฟันตามแนววงกลมพิตช์	$t = \pi m / 2$
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางวงกลมพิตช์	$d = zm$
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางวงกลมยอดฟัน	$da = (z + 2)m$
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางวงกลมโคนฟัน	$dd = (z - 2.5)m$
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางวงกลมฐาน	$db = zm \cos(\text{มุมกด})$
ช่องว่าง	$c = 0.25m$
รัศมีฟิลเล็ต	$rf = 0.3m$

### 2.3 มอเตอร์เซอร์โว (Servo Motor)

เซอร์โวมอเตอร์ เป็น อุปกรณ์ที่สามารถควบคุมเครื่องจักรกล หรือระบบการทำงานอื่นๆ ให้เป็นไปตามความต้องการ เช่น ควบคุมความเร็ว (Speed), ควบคุมแรงบิด (Torque), ควบคุมแรงตำแหน่ง

## สำนักหอสมุดกลาง พระจอมเกล้าลาดกระบัง

(Position) โดยให้ผลลัพธ์ตามความต้องการที่มีความแม่นยำสูง ขนาดของเซอร์โวมอเตอร์จะมีหน่วยในการบอกขนาดเป็นวัตต์ (Watt) เซอร์โวมอเตอร์มีขนาดตั้งแต่ 50W-15KW ทำให้ผู้ใช้งานมีความหลากหลายในการใช้งาน ชุดของเซอร์โวมอเตอร์จะประกอบด้วย ชุดควบคุมคอนโทรลเลอร์ ชุดขับ และ ตัวมอเตอร์

### 2.3.1 ชุดควบคุมคอนโทรลเลอร์

ชุดควบคุมคอนโทรลเลอร์มีหน้าที่รับคำสั่งจากผู้ใช้งานว่าต้องการให้เซอร์โวมอเตอร์นั้นเคลื่อนที่ด้วยความเร็วเท่าไรและระยะทาง ใกล้เคียงหรือไกลแค่ไหน



รูปที่ 2.13 Controller [8]

### 2.3.2 ชุดขับเซอร์โว (Servo Driver)


ชุดขับเซอร์โวจะรับสัญญาณมาจากชุดควบคุมคอนโทรลเลอร์และสั่งการให้กับตัวเซอร์โวมอเตอร์เคลื่อนที่ตามที่ คอนโทรลเลอร์ สั่งการมา แต่ทำไม คอนโทรลเลอร์ ไม่สั่งการควบคุมไปที่เซอร์โวมอเตอร์โดยตรง เนื่องจากชุดขับเซอร์โวจะเป็นตัวที่ปรับตั้งค่าของตัวเซอร์โวมอเตอร์ ให้ทำงานตามรูปแบบของการควบคุมไม่ว่า จะเป็นการควบคุม ความเร็ว(Speed Control) , แรงบิด(Torque) และ ตำแหน่ง (Position Control) ตัว ชุดขับเซอร์โวจะเป็น ตัวกำหนดค่าตัวแปรหรือพารามิเตอร์ต่างๆ ให้กับตัวเซอร์โวมอเตอร์ ให้ทำงานได้อย่างถูกต้องและแม่นยำ เพราะฉะนั้นเมื่อใช้เซอร์โวมอเตอร์ก็จะต้องมีชุดขับเซอร์โวเสมอ



รูปที่ 2.14 Servo Driver [8]

### 2.3.3 เซอร์โวมอเตอร์ (Servo Motor)

เซอร์โวมอเตอร์มีหน้าที่ขับเคลื่อนอุปกรณ์ของเครื่องจักรกลหรือระบบของการทำงานนั้นๆ ให้เป็นไปตามรูปแบบที่ได้รับคำสั่งจากตัวชุดขับเซอร์โว พร้อมกับส่งสัญญาณป้อนกลับให้กับตัวขับว่าตอนนี้มอเตอร์เคลื่อนที่ด้วยความเร็วเท่าไรและระยะทางในการเคลื่อนที่เป็นระยะทางเท่าไรแล้ว ด้วยสัญญาณของตัวเอ็นโคเดอร์ที่อยู่ภายในตัวเซอร์โวมอเตอร์ทำให้การเคลื่อนที่ของเซอร์โวมอเตอร์นั้นมีความแม่นยำสูง

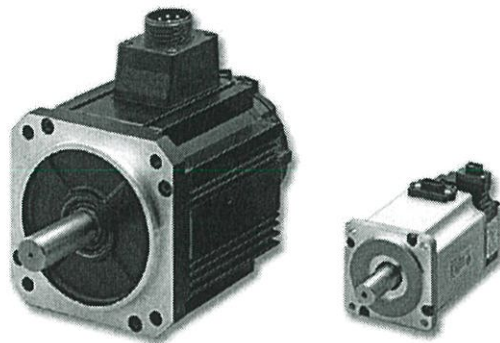

รูปที่ 2.15 Servo Motor [8]

ด้วยองค์ประกอบข้างต้นทั้งหมดทั้งมวลนั้น พอจะทำให้ผู้ที่ใช้งานหรือผู้ที่กำลังศึกษา พอที่จะมองภาพของการ ทำงานของระบบเซอร์โวมอเตอร์ ว่าองค์ประกอบของระบบหรือการที่จะใช้งานเซอร์โวมอเตอร์นั้นต้องมีองค์ประกอบอะไรบ้างจึงจะใช้งานเซอร์โวมอเตอร์ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

### 2.4 ตลับลูกปืน (Bearing)

ตลับลูกปืนที่ใช้ในเครื่องยนต์หรือเครื่องจักรกลนั้น มีหน้าที่หลักๆ คือ ใช้เป็นตัวรองรับการเคลื่อนที่ของเพลลาให้ทำงานให้เที่ยงตรงทั้งแนวรัศมี และแนวแกน อีกทั้งยังทำหน้าที่ลดความเสียดทานโดยจะทำให้เพลลาสามารถหมุนได้อย่างราบรื่นไม่ติดฝืด เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของเพลลาได้ดียิ่งขึ้น และสามารถถอดเปลี่ยนได้ง่ายเมื่อตลับลูกปืนชำรุดหรือหมดสภาพ ถือเป็นชิ้นส่วนเล็กๆ แต่มีความสำคัญในเครื่องจักรกลที่มีบทบาทสูงเลยทีเดียว ตลับลูกปืนมีหลายชนิด ขึ้นอยู่กับการออกแบบ และใช้งาน เช่น โรลเลอร์แบร์ริง บอลแบร์ริง บอลทรัสต์แบร์ริง โรลเลอร์ทรัสต์แบร์ริง เทปเปอร์โรลเลอร์ทรัสต์แบร์ริง และโรลเลอร์ทรัสต์แบร์ริง

#### 2.4.1 โรลเลอร์แบร์ริง

นิยมใช้สำหรับออกแบบสายพานลำเลียง ที่ต้องรับแรงในแนวรัศมีมากเป็นพิเศษ ดังนั้นแบร์ริงแบบนี้ ส่วนที่กลิ้งจึงเป็นรูปทรงกระบอก จุดสัมผัสระหว่างวงนอก และวงใน เป็นเส้นไม่ใช่จุด ทำให้สามารถรับ

น้ำหนักในแนวรัศมีได้มากกว่า บอลแบริ่ง อย่างไรก็ตาม โรลเลอร์แบริ่งไม่ได้ออกแบบมาเพื่อรับน้ำหนักในแนวแกน



รูปที่ 2.16 โรลเลอร์แบริ่ง [9]

#### 2.4.2 บอลแบริ่ง

เป็นแบริ่งที่นิยมใช้กันมากที่สุด ตั้งแต่รองเท้าสเก็ต จนถึง ฮาร์ดดิสก์ บอลแบริ่งสามารถรับแรงได้ทั้งสองแนว แต่เป็นแรงที่มีขนาดไม่มากนัก แรงถูกส่งผ่านจากวงนอก ไปวงใน โดยมีลูกบอลเป็นตัวกลาง กลิ้งอยู่ จุดสัมผัสของลูกบอล ระหว่าง วงนอกและในเป็นจุดเล็กๆ จึงช่วยให้การหมุน เรียบ และลื่น อย่างไรก็ตามถ้ารับแรงมากๆ ทำให้ลูกบอลบิดตัวได้



รูปที่ 2.17 บอลแบริ่ง [9]

### 2.4.3 บอลทรีสต์แบร์ริง


นิยมใช้กับแก้อ้ำมัน หรือโต๊ะหมุน เป็นต้น ไม่สามารถรับแรงในแนวรัศมีได้



รูปที่ 2.18 บอลทรีสต์แบร์ริง [9]

### 2.4.4 เทปเปอร์โรลเลอร์ทรีสต์แบร์ริง

ใช้สำหรับรับแรงในแนวแกนและรัศมีที่มีขนาดมากๆ เช่น กระจุดมล้อของรถยนต์ เป็นต้น

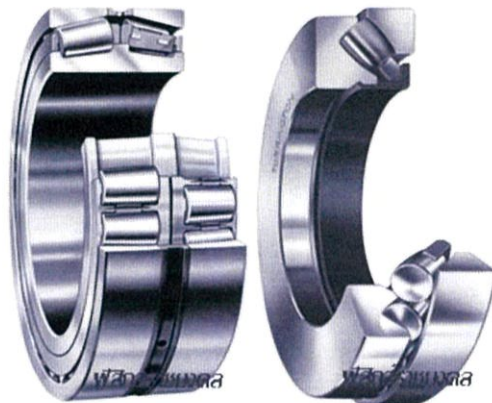

รูปที่ 2.19 เทปเปอร์โรลเลอร์ทรีสต์แบร์ริง [9]

### 2.4.5 โรลเลอร์ทรีสต์แบร์ริง

ใช้สำหรับรับแรงในแนวแกนที่มีขนาดมากๆ




รูปที่ 2.20 โรลเลอร์ทรีสต์แบร์ริง [9]

## 2.5 กรรมวิธีการผลิต

### 2.5.1 การกลึง


งานกลึงเป็นกระบวนการขึ้นรูปงานในลักษณะของงานทรงกระบอกเป็นหลักประกอบด้วย งานกลึงปาดหน้า, งานกลึงปอก, งานกลึงเกลียว, งานกลึงคว้านรูใน, งานกลึงเจาะร่อง, งานกลึงตัด, รูปด้านล่าง แสดงตัวอย่างของงานกลึงประเภทต่างๆ เครื่องจักรที่ใช้ขึ้นรูปงานกลึงคือ เครื่องกลึง (Lathe) มีทั้งเครื่องกลึงที่เป็นการควบคุมแบบธรรมดาหรือ Manual และเครื่องกลึงที่ควบคุมด้วยระบบอัตโนมัติ (CNC Lathe). นอกจากงานที่กล่าวมาข้างต้นแล้ว เครื่องกลึงยังสามารถทำงานได้อีกหลายอย่าง เช่น เจาะรู (Drill), ตีปเกลียว (Tapping) ลักษณะการขึ้นรูปของงานกลึงนั้น ชิ้นงานจะยึดติดอยู่กับที่และหมุนอยู่บนหัวจับ (Spindle) ของเครื่องกลึง หลังจากนั้นเครื่องมือตัด (Cutting Tool) จะเคลื่อนที่เข้าตัดชิ้นงานเป็นรูปร่างต่างๆ

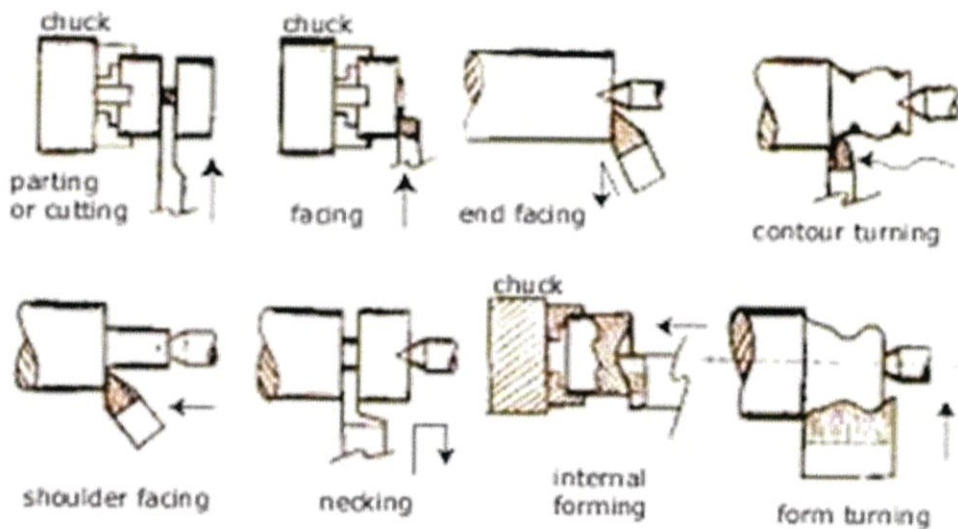

รูปที่ 2.21 แสดงการกลึงลักษณะต่างๆ [10]

### 2.5.2 มีดกลึง

สำหรับงานกลึงทั่วไป เช่น กลึงลดขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางตลอดแนวความยาว ไม่มีร่อง ไม่มีตักปามีดกลึงที่ใช้จะมีอยู่สองแบบใหญ่คือ มีด High Speed Steel และ มีด Insert

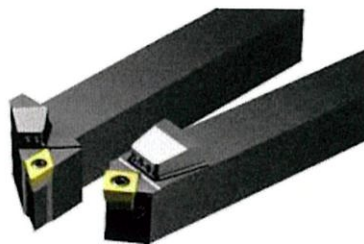

รูปที่ 2.22 ด้ามมีดกลึงสำหรับการกลึงปอกภายนอก [10]



รูปที่ 2.23 เม็ดมีดกึ่งที่ใช้ในการกึ่งปอกทั่วไป [10]




รูปที่ 2.24 ด้ามมีดกึ่งสำหรับการกึ่งคว้านรู [10]



รูปที่ 2.25 เม็ดมีดกึ่งสำหรับการกึ่งคว้านรู [10]


### 2.5.3 การไส

งานไสเป็นการตัดเฉือนชิ้นงานเพื่อลดขนาดและทำผิวชิ้นงานเรียบตามต้องการ ด้วยมีดไสเฉือน เนื้อชิ้นงานให้ขาดออกไปตามแนวไส เครื่องไสนอนป้อนมีดของเครื่องไสนอนเลื่อนกลับไปมาในแนวราบ และชิ้นงานยึดจับด้วยปากกาหรือสกรูยึด

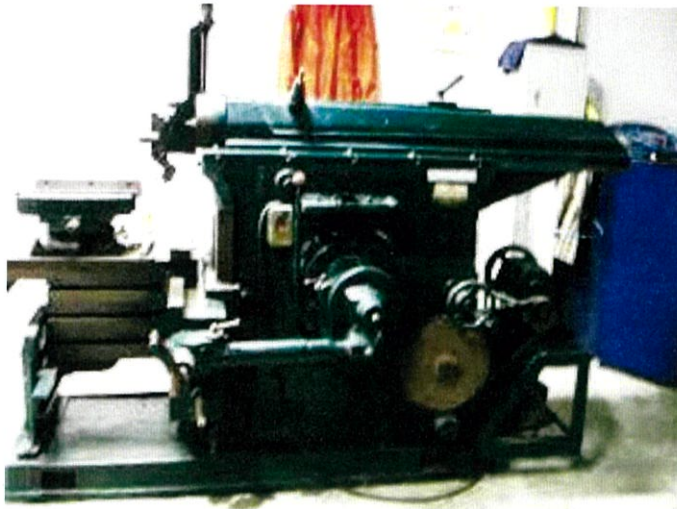


รูปที่ 2.26 เครื่องไสนอน [11]

หลักการการทำงานของเครื่องไสราบ กลไกภายในของเครื่องไสทั่วไปมีการขับเคลื่อนด้วยก้านชัก (Link) ร่วมกับชุดเฟืองที่รับกำลังขับจากมอเตอร์ ส่งผ่านไปที่เฟืองขับ (Pinion Drive From Gear Box) แล้วส่งผ่านไปล้อเฟืองตัวใหญ่ (Bull Wheel) ซึ่งจะประกอบร่วมกับแขนชัก (Rocker Arm) ส่งกำลังขับผ่านไปยังก้านปรับแนว (Compensating Link) จะดันก้านกระท่ง (Ram) ทำให้เคลื่อนที่ไปกลับและทำให้มีดไสซึ่งอยู่ในป้อมมีดตัดเฉือนชิ้นงานออก รูปที่ 2.27 แสดงการทำงานของกลไกเครื่องไส

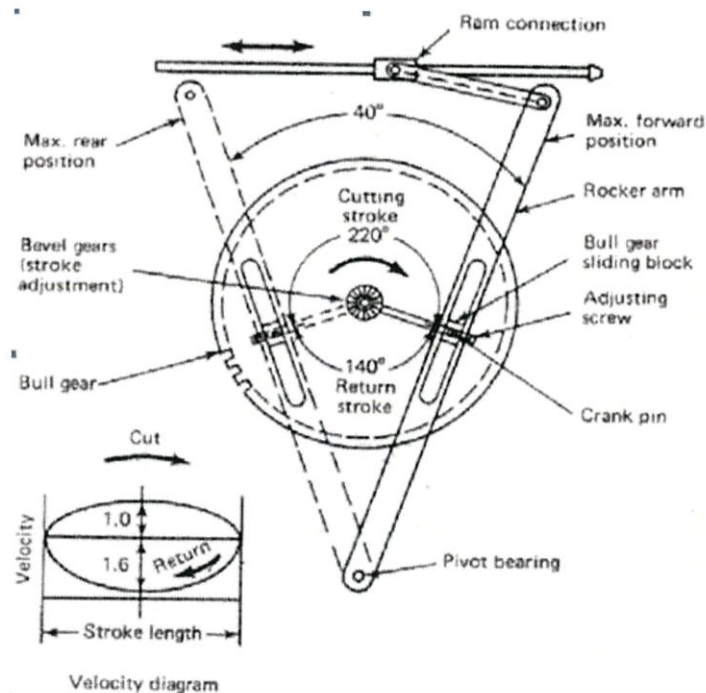


รูปที่ 2.27 กลไกภายในของเครื่องไสนอน [11]

เครื่องไสสามารถปรับความยาวช่วงชักได้โดยเปลี่ยนความยาวของระยะชักให้อยู่ในตำแหน่งที่ต้องการ โดยเลื่อนตำแหน่งของหมุด (Crank Pin) บนจานเฟือง (Crank Gear) ถ้าเลื่อนออกจากจุดศูนย์กลางระยะชักมีค่ามากขึ้น แต่ถ้าขยับเข้าจุดศูนย์กลางเฟืองระยะชักก็จะสั้นลง

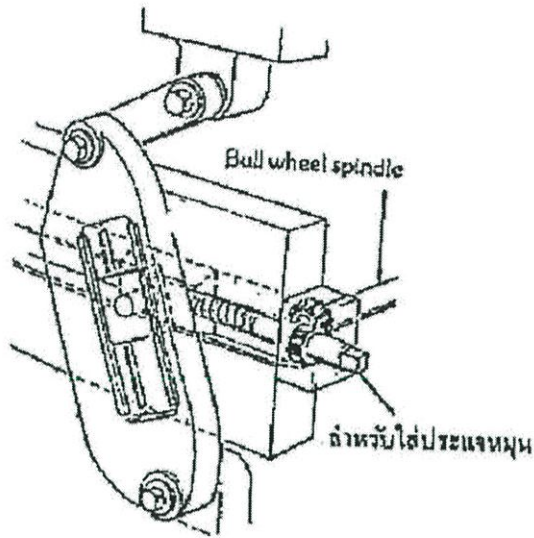

รูปที่ 2.28 การปรับความยาวช่วงชัก [11]

ส่วนของระบบการป้อนของเครื่องไส การป้อนไสจะเคลื่อนที่ด้วยระบบเกลียวป้อน (Feed Screw) อย่างอัตโนมัติกระทำได้โดยการหมุนเกลียวป้อนจากในจังหวะชักกลับหรือถอยกลับของมีดไส การป้อนจะเกิดขึ้นโดยการใช้ Pawl และ Ratchet Wheel ประกอบเข้ากับปลายข้างหนึ่งของเกลียวป้อนดังรูปที่ 2.29

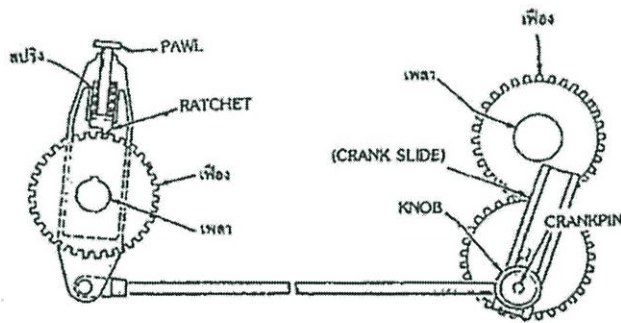


รูปที่ 2.29 ระบบการป้อนของเครื่องไส [11]

#### 2.5.4 การกัด

ขั้นตอนหลักในกระบวนการกัดเกี่ยวข้องข้องกับการเปลี่ยนรูปโดยการเฉือน (Shear Deformation) ทำให้เกิดเศษตัด (Chip) เมื่อเศษตัดถูกกัดออกจากชิ้นงานจะเกิดผิวชิ้นงานใหม่ กระบวนการกัดนี้ใช้ในการผลิตชิ้นงานโลหะให้มีรูปร่างต่างๆ และถือเป็นกระบวนการผลิตที่สำคัญมากอย่างหนึ่ง สามารถประยุกต์ใช้

ได้อย่างกว้างขวางกับวัสดุหลายประเภท โดยส่วนใหญ่ใช้ได้กับโลหะแข็ง รวมถึง พลาสติก และ พลาสติกผสม (Plastic Composite) สำหรับเซรามิกส์ การกัดทำได้ยากเนื่องจากเซรามิกส์มีความแข็ง(Hardness) สูง และมีความเปราะ อย่างไรก็ตามเซรามิกส์สามารถกัดได้โดยใช้กระบวนการกัดด้วยผงขัด (Abrasive Machining Process) สามารถใช้ในการทำชิ้นงานที่มีรูปร่างหลากหลาย รวมถึงชิ้นงานที่มีรูปร่างซับซ้อน โดยการใช้วิธีการกัดหลายๆแบบ และหลายๆขั้นตอนตามรายละเอียดชิ้นงาน สามารถผลิตชิ้นงานที่มีขนาดความคลาดเคลื่อนหรือพิถีความเผื่อ (Tolerance) น้อยกว่า 0.001 นิ้ว (0.025 มิลลิเมตร) ซึ่งความถูกต้องมากกว่ากระบวนการผลิตส่วนใหญ่ มีความสามารถผลิตผิวสำเร็จ (Surface Finish) ของชิ้นงานให้มีความเรียบ 16  $\mu\text{in}$  (0.4  $\mu\text{m}$ ) หรือดีกว่า ด้วยคุณสมบัติข้างต้น กระบวนการกัดมักนิยมใช้กับชิ้นงานที่ผ่านกระบวนการผลิตแบบอื่นๆมาแล้ว เช่น งานหล่อ (Casting) หรือการขึ้นรูปขนาดใหญ่ ตัวอย่างเช่น การตีขึ้นรูป(Forging) โดยรูปร่างทั่วไปของชิ้นงานจะถูกผลิตโดยกระบวนการอื่นและใช้กระบวนการกัดในผลิตจนงานสำเร็จ ให้มีรูปร่างที่ถูกต้องและมีผิวงานตามที่ต้องการ

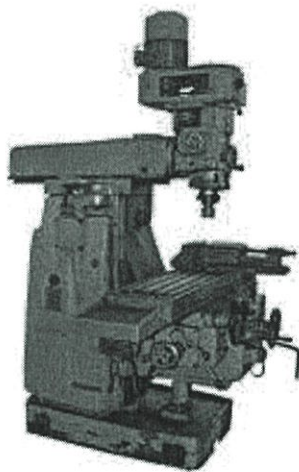

รูปที่ 2.30 เครื่องกัด (Milling Machine) [11]

### 2.5.5 การเชื่อม

เป็นกระบวนการที่ใช้สำหรับต่อวัสดุ ส่วนใหญ่เป็นโลหะและพลาสติก โดยให้รวมตัวเข้าด้วยกันปกติใช้วิธีทำให้ชิ้นงานหลอมละลายและการเพิ่มเนื้อโลหะเติมลงในแอ่งหลอมละลายของวัสดุที่หลอมเหลวเมื่อเย็นตัวรอยต่อจะมีความแข็งแรง บางครั้งใช้แรงดันร่วมกับความร้อน หรืออย่างเดียว เพื่อให้เกิดรอยเชื่อม ซึ่งตรงข้ามกับการบัดกรีอ่อนและการบัดกรีแข็งซึ่งไม่มีการหลอมละลายของชิ้นงาน มีแหล่งพลังงานหลายอย่างสำหรับนำมาใช้ในการเชื่อม เช่น การใช้ความร้อนจากเปลวแก๊ส, การอาร์คโดยใช้กระแสไฟฟ้า, ลำแสงเลเซอร์, การใช้ไอเล็กตรอนบีม, การเสียดสี, การใช้คลื่นเสียง เป็นต้น ในอุตสาหกรรมมีการนำมาใช้

ในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกัน เช่นการเชื่อมในพื้นที่โล่ง, พื้นที่อับอากาศ, การเชื่อมใต้น้ำ การเชื่อมมีอันตรายเกิดขึ้นได้ง่าย จึงควรมีความระมัดระวังเพื่อป้องกันอันตราย เช่น ที่เกิดจาก กระแสไฟฟ้า, ความร้อน, สะเก็ดไฟ, คิว้นเชื่อม, แก๊สพิษ, รังสีอาร์ค, ชื้นงานร้อน, ฝุ่นละออง

วิธีการเชื่อมโลหะแบ่งออกได้ดังนี้

- การเชื่อมแก๊ส (Gas Welding) คือ การหลอมเหลวโลหะ แหล่งความร้อนที่ใช้เกิดมาจากการเผาไหม้ระหว่าง แก๊สอะเซทิลีน ซึ่งเป็นแก๊สเชื้อเพลิง และแก๊สออกซิเจน อุณหภูมิของการเผาไหม้ที่สมบูรณ์ ให้ความร้อนสูง 3200°C และจะไม่มีเขม่าหรือควัน



รูปที่ 2.31 ชุดเชื่อมแก๊ส

- การเชื่อมไฟฟ้า (Arc Welding) หรือ "อาร์ค" ความร้อนที่ใช้ในการเชื่อมเกิดจากประกายอาร์ค ระหว่างขั้วงาน และลวดเชื่อม ซึ่งหลอมละลายลวดเชื่อม เพื่อทำหน้าที่ประสานเนื้อโลหะเข้าด้วยกัน



- การเชื่อมอัด (Press Welding) คือ การประสานโลหะ 2 ชิ้น โดยใช้ความร้อน กับขั้วงานในบริเวณที่จะทำการเชื่อม จากนั้นใช้แรงอัดส่วนที่หลอมละลายชิ้นงานให้ติดกันเป็นจุด หรือเกิดแนวความร้อนที่ได้จากความต้านทานไฟฟ้า เช่น การเชื่อมจุด (Spot Welding)

- การเชื่อม TIG (Tungsten Inert Gas Welding) เป็นวิธีเชื่อมโลหะด้วยความร้อน ที่เกิดจากการอาร์คระหว่างลวดทั้งสแตน กับชิ้นงาน โดยมีแก๊สเฉื่อยปกคลุมบริเวณเชื่อม และบ่อหลอมละลายเพื่อไม่ให้บรรยากาศภายนอกเข้ามาทำปฏิกิริยา



รูปที่ 2.32 เครื่องเชื่อม TIG

- การเชื่อม MIG (Metal Inert Gas Welding) เป็นกระบวนการเชื่อมที่สร้างความร้อนระหว่างลวดเชื่อมกับชิ้นงาน ลวดเชื่อมที่ใช้จะเป็นลวดเชื่อมเปลือยที่ส่งป้อนอย่างต่อเนื่อง ไปยังบริเวณอาร์ค และทำหน้าที่เป็นโลหะเติมลงยังบ่อหลอมละลาย บริเวณบ่อหลอมละลายจะถูกปกคลุมไปด้วยแก๊สเฉื่อย เพื่อไม่ให้เกิดการรวมตัวกับอากาศ



รูปที่ 2.33 เครื่องเชื่อม MIG

- การเชื่อมใต้ฟลักซ์ (Submerged Arc Welding) เป็นกระบวนการเชื่อมไฟฟ้าที่ได้รับความร้อนจากการอาร์คระหว่างลวดเชื่อมเปลือยกับชิ้นงานเชื่อม โดยมีฟลักซ์ชนิดเม็ด (Granular Flux) ปกคลุมบริเวณอาร์คและฟลักซ์ส่วนที่อยู่ใกล้กับเนื้อเชื่อมจะหลอมละลายปกคลุมเนื้อเชื่อมเพื่อป้องกันปฏิกิริยากับแนวเชื่อม ส่วนฟลักซ์ที่อยู่ห่างจากเนื้อเชื่อมจะไม่หลอมละลายและไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้อีก

### 2.5.6 การเจาะ

เครื่องเจาะมี 2 แบบคือ แบบตั้งโต๊ะและแบบตั้งพื้น การจับยึดดอกสว่านนอกจากจะใช้หัวจับแล้วยังใช้พวกปลอกเรียว (Taper Sleeve) มีขั้นตอนในการทำงานได้กว้างขึ้น ความเร็วรอบเปลี่ยนได้หลายชั้นและสามารถจับงานขนาดใหญ่ๆ ได้น้ำหนักเครื่องเจาะแบบตั้งพื้นจะมากกว่าแบบตั้งโต๊ะ ระบบการส่งกำลังขับเคลื่อนมีทั้งแบบตรงต่อจากมอเตอร์ผ่านสายพาน (Pulley) เข้าเพลาเจาะหรือใช้ระบบเฟืองขับเคลื่อนจากมอเตอร์เลยก็ได้ เครื่องเจาะแบบตั้งโต๊ะเหมาะกับงานเจาะเบา ๆ หรืองานที่ต้องการความเร็วรอบสูง โดยทั่วไปใช้กับดอกสว่านขนาดความโตไม่เกิน 1 ½ นิ้ว ( ประมาณ 38 มิลลิเมตร )

ส่วนประกอบของเครื่องเจาะประกอบด้วย มือหมุนเจาะชิ้นงาน ชุดสายพานส่งกำลัง มอเตอร์ส่งกำลัง เพลาจับสว่าน เสา แทนรองรับชิ้นงาน เฟืองสะพาน หมุนปรับแทนรองรับงานให้ขึ้นลงตามเสา ล็อคแทนรองรับงานให้อยู่กับที่




รูปที่ 2.34 เครื่องเจาะ

### บทที่ 3

## การดำเนินงาน

การออกแบบวิธีสร้างข้อต่อแขนกลมีขั้นตอนที่สำคัญคือ การศึกษาหาข้อมูลหุ่นยนต์อุตสาหกรรมชนิดแกนหมุน (Articulate Arm) กระบวนการสร้างข้อต่อพร้อมทั้งออกแบบชิ้นส่วนให้มีความเหมาะสมสำหรับการผลิต การออกแบบสร้างอุปกรณ์สำหรับการผลิตทั้งเฟืองนอกและเฟืองใน กระบวนการทั้งหมดตามรายละเอียดดังผังในรูปที่ 3.1

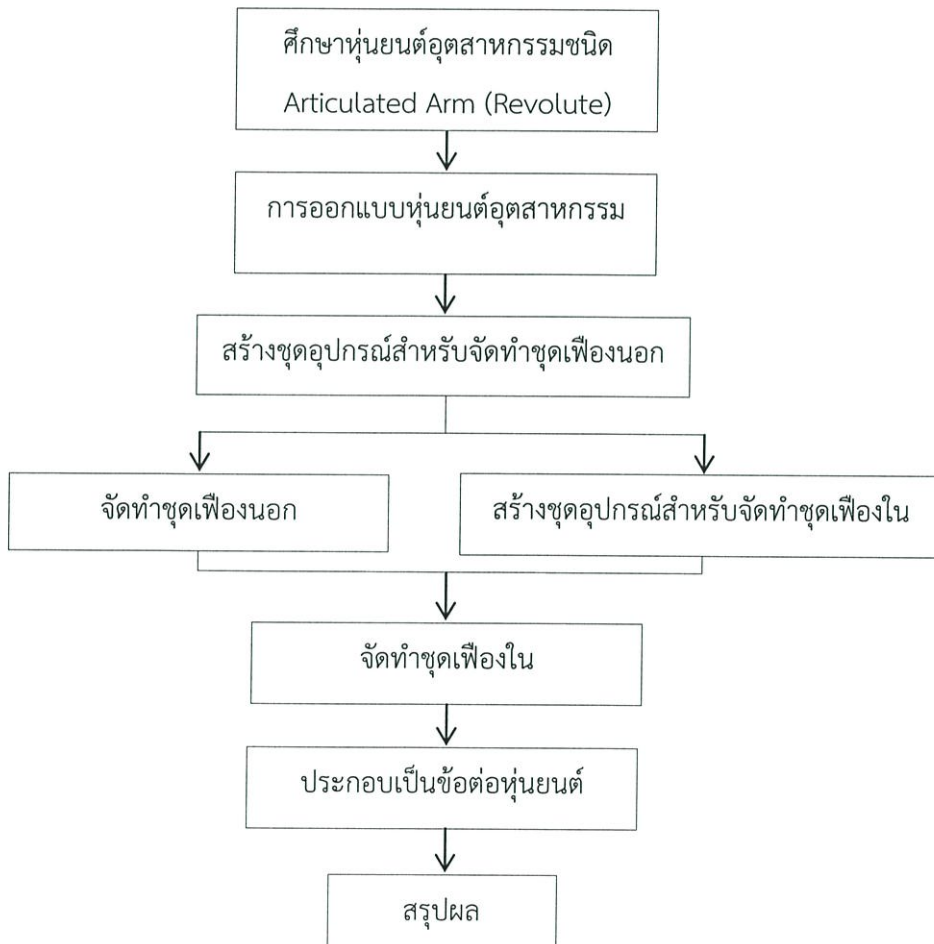

รูปที่ 3.1 ภาพขั้นตอนการปฏิบัติงาน

### 3.1 ส่วนประกอบของหุ่นยนต์อุตสาหกรรม

รูปแบบของหุ่นยนต์อุตสาหกรรม 6 แกน รวมเป็นโครงสร้างเชิงกลของหุ่นยนต์ที่ประกอบด้วย 2 องค์ประกอบหลักคือข้อต่อและท่อนแขน ท่อนแขนเป็นโครงสร้างที่ให้รูปร่างของหุ่นยนต์ แต่ข้อต่อจะเป็นส่วนที่มีโครงสร้างภายในเป็นชุดขับเคลื่อนแกนทั้งหมด ข้อต่อจะประกอบไปด้วย เฟือง มอเตอร์ ลูกปืน การออกแบบข้อต่อจะคำนึงถึงกรรมวิธีการผลิตและการหาวัสดุที่สามารถหาได้ตามท้องตลาด

#### 3.1.1 การออกแบบชุดขับเคลื่อนของหุ่นยนต์

ข้อกำหนดเบื้องต้นสำหรับการออกแบบให้ขนาดน้ำหนักหุ่นยนต์รวมภาระงานของหุ่นต้องไม่มากกว่า 30 กิโลกรัมและหุ่นมีระยะเอื้อมที่ 1.2 เมตร และ หมุนไปด้วยความเร็ว 90 องศาต่อวินาที (15 รอบต่อนาที) ทำให้เกิด Requirement Torque =  $30\text{kg} \times 1.2\text{m} \times 9.8\text{m/s}^2 = 352.8$  นิวตันเมตร ซึ่งหมายถึงแรงในการยกวัตถุที่แขนกลต้องการ และ จะนำค่าแรงบิดที่ต้องการนี้ ไปหาขนาดของมอเตอร์และชุดเฟืองทดที่ให้อัตราทดที่รองรับความต้องการนี้



รูปที่ 3.2 มอเตอร์ รุ่น Omron R88M-G40030H

จากการเลือก มอเตอร์ รุ่น Omron R88M-G40030H ที่ความเร็วรอบ 3,000 รอบ/นาที และ แรงบิดเท่ากับ 3.65 นิวตันเมตร ทำให้สามารถคำนวณหาค่าอัตราทดของชุดเฟืองได้ดังนี้

$$\text{อัตราทดเฟือง} = \frac{\text{จำนวนฟันเฟืองขับ}}{\text{จำนวนฟันเฟืองตาม}} \quad (3.1)$$

$$\text{โมเมนต์} = \frac{\text{ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง}}{\text{จำนวนฟัน}} \quad (3.2)$$

$$\text{แอดเคนดัม} = \text{โมเมนต์} \quad (3.3)$$

$$\text{ดีเดนดัม} = 1.25 \times \text{โมเมนต์} \quad (3.4)$$

การคำนวณหาอัตราทดเฟืองของแต่ละข้อต่อ มีเงื่อนไข 2 ข้อ ได้แก่ แรงบิด และความเร็วรอบซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

การคำนวณจากแรงบิด

$$\text{แรงบิดที่ต้องการ} = 352.8 \text{ นิวตันเมตร}$$

$$\text{แรงบิดมอเตอร์} = 3.65 \text{ นิวตันเมตร}$$

$$\begin{aligned} \text{จะได้ อัตราทดเฟือง} &\leq 1: (352.8/3.65) \\ &\leq 1: 96.66 \text{ (ค่าที่รับได้สูงสุด)} \end{aligned}$$

การคำนวณจากความเร็วรอบ

$$\text{ความเร็วรอบที่ต้องการ} = 15 \text{ รอบต่อนาที}$$

$$\text{ความเร็วรอบมอเตอร์} = 3,000 \text{ รอบต่อนาที}$$

$$\begin{aligned} \text{จะได้ อัตราทดเฟือง} &\geq 1: (3,000/15) \\ &\geq 1: 200 \text{ (ค่าที่รับได้ต่ำที่สุด)} \end{aligned}$$

ดังนั้น อัตราทดเฟืองของแต่ละข้อต่อควรมีค่าอยู่ระหว่าง 1: 200 ถึง 1 : 96.66 โดยได้เลือกชุดเฟืองเป็นแบบชุดเฟือง Planetary Gear ทั้ง 3 ข้อต่อ แต่ละข้อต่อจะทำการคำนวณหาอัตราทดเฟืองและจำนวนฟันโดยพิจารณาแยกกัน

### 3.1.2 การออกแบบชุดเฟืองข้อต่อที่ 1

ชุดเฟืองสำหรับข้อต่อที่ 1 เลือกใช้ Planetary Gear 3 ชั้น โดยจะแบ่งอัตราทดเฟืองในแต่ละชั้นเป็น 1:5 ดังนั้นอัตราทดของชุดเฟืองคือ  $1/5 \times 1/5 \times 1/5 = 1/125$  ซึ่งอัตราทดของชุดเฟือง 1:125 มีค่าอยู่ระหว่าง 1:200 ถึง 1:96.66 และได้ความเร็วข้อต่อที่ 1 = 0.4 รอบต่อวินาที หรือ 144 องศาต่อวินาที ตามข้อกำหนด

จากนั้น คำนวณหาจำนวนฟัน เส้นผ่านศูนย์กลาง แอดเดนดัม ดีเดนดัม ของเฟือง

$$\text{กำหนด โมดูล} = 1$$

$$\text{อัตราทดของชุดเฟือง} = 1:125$$

$$\text{อัตราทดของเฟืองในแต่ละชั้น} = 1:5$$

$$\text{เส้นผ่านศูนย์กลางเฟืองตัวขับ} = 44 \text{ มิลลิเมตร}$$

$$\text{เส้นผ่านศูนย์กลางเฟืองตัวตาม} = 220 \text{ มิลลิเมตร}$$

$$\text{เส้นผ่านศูนย์กลางเฟืองสะพาน} = 88 \text{ มิลลิเมตร}$$

ดังนั้นจะได้ว่า

$$\text{จำนวนฟันของเฟืองตัวขับ} = 44 \text{ ฟัน}$$

$$\text{แอดเดนดัมของเฟืองตัวขับ} = 1 \text{ มิลลิเมตร}$$

ดีเด้นด์ัมของเฟืองตัวขับ = 1.25 มิลลิเมตร

จำนวนฟันของเฟืองตัวตาม = 220 ฟัน


แอดเดนดัมของเฟืองตัวตาม = 1 มิลลิเมตร

ดีเดนดัมของเฟืองตัวตาม = 1.25 มิลลิเมตร

จำนวนฟันของเฟืองสะพาน = 88 ฟัน

แอดเดนดัมของเฟืองสะพาน = 1 มิลลิเมตร

ดีเดนดัมของเฟืองสะพาน = 1.25 มิลลิเมตร

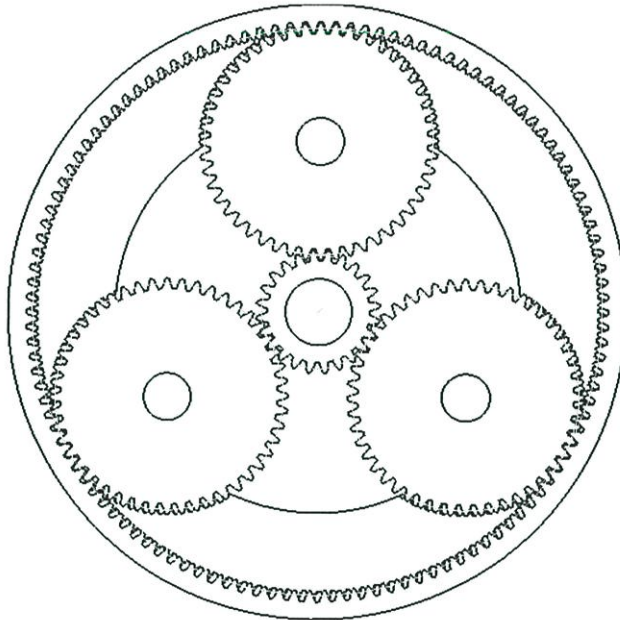

รูปที่ 3.3 ชุดเฟืองข้อต่อที่ 1

### 3.1.3 การออกแบบชุดเฟืองข้อต่อที่ 2 และ 3

ชุดเฟืองสำหรับข้อต่อที่ 1 เลือกใช้ planetary gear 3 ชั้น โดยจะแบ่งอัตราทดเฟืองในแต่ละชั้นเป็น 1:5 ดังนั้นอัตราทดของชุดเฟืองคือ  $1/5 \times 1/5 \times 1/5 = 1/125$  ซึ่งอัตราทดของชุดเฟือง 1:125 มีค่าอยู่ระหว่าง 1:200 ถึง 1:96.66 และได้ความเร็วข้อต่อที่ 1 = 0.4 รอบต่อวินาที หรือ 144 องศาต่อวินาที ตามข้อกำหนด

จากนั้น คำนวณหาจำนวนฟัน เส้นผ่านศูนย์กลาง แอดเดนดัม ดีเดนดัม ของเฟือง โดยกำหนด

$$\text{โมดูล} = 1$$

อัตราทดของเฟืองในแต่ละชั้น = 1:5

จำนวนฟันเฟืองตัวขับ = 27 ฟัน

จำนวนฟันเฟืองตัวตาม = 135 ฟัน (เฟืองฟันใน)

จำนวนฟันเฟืองสะพาน = 54 ฟัน

ดังนั้นจะได้ว่า

เส้นผ่านศูนย์กลางอ้างอิงเฟืองตัวขับ = 27 มิลลิเมตร

แอดเดนดัมของเฟืองตัวขับ = 1 มิลลิเมตร

ดีเดิตัมของเฟืองตัวขับ = 1.25 มิลลิเมตร

เส้นผ่านศูนย์กลางอ้างอิงเฟืองตัวตาม = 135 มิลลิเมตร


แอดเดนดัมของเฟืองตัวตาม = 1 มิลลิเมตร

ดีเดนดัมของเฟืองตัวตาม = 1.25 มิลลิเมตร

เส้นผ่านศูนย์กลางอ้างอิงเฟืองสะพาน = 54 มิลลิเมตร

แอดเดนดัมของเฟืองสะพาน = 1 มิลลิเมตร


ดีเดนดัมของเฟืองสะพาน = 1.25 มิลลิเมตร

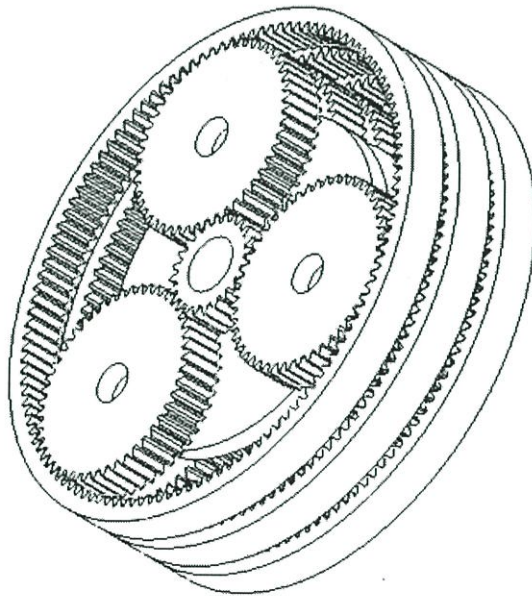


รูปที่ 3.4 ชุดเฟืองข้อต่อที่ 2 และ 3

### 3.1.4 การออกแบบรูปร่างของหุ่นยนต์


เมื่อได้ขนาดของ Planetary Gears แล้ว จึงได้ออกแบบรูปร่างของหุ่นยนต์ทั้ง 3 ข้อต่อดังรูปต่อไป

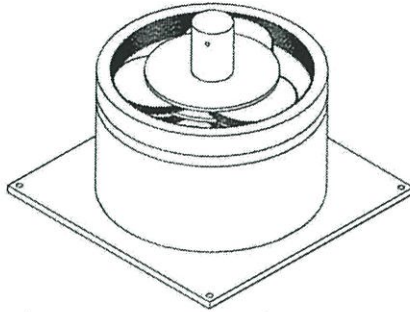

รูปที่ 3.5 ส่วนฐานและต่อที่ 1 ของหุ่นยนต์

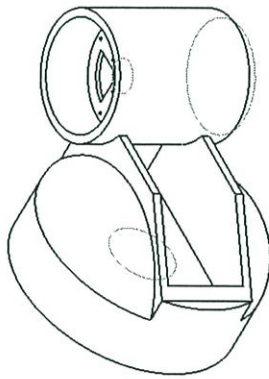

รูปที่ 3.6 ส่วนหัวไหล่และต่อที่ 2 ของหุ่นยนต์

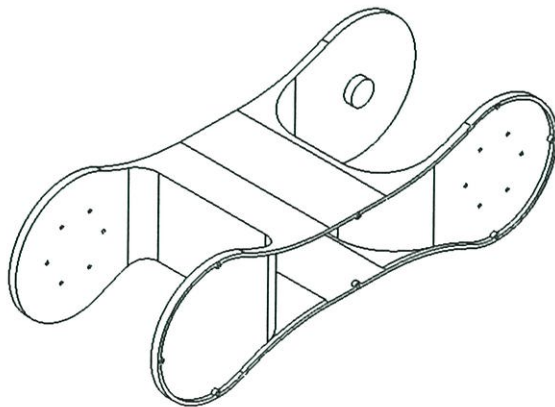


รูปที่ 3.7 ส่วนแขนของหุ่นยนต์

### 3.2 การสร้างชุดอุปกรณ์สำหรับจัดทำชุดเฟืองนอก

เนื่องจากเฟืองเป็นส่วนประกอบหลักของหุ่นยนต์ ดังนั้นจึงได้ออกแบบและสร้างชุดอุปกรณ์สำหรับกัดเฟือง โดยวิธีการเพิ่มแกนที่สี่ให้กับเครื่องกัด CNC สามแกน โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้

#### 3.2.1 แบบแกนที่สี่สำหรับเครื่องกัด CNC

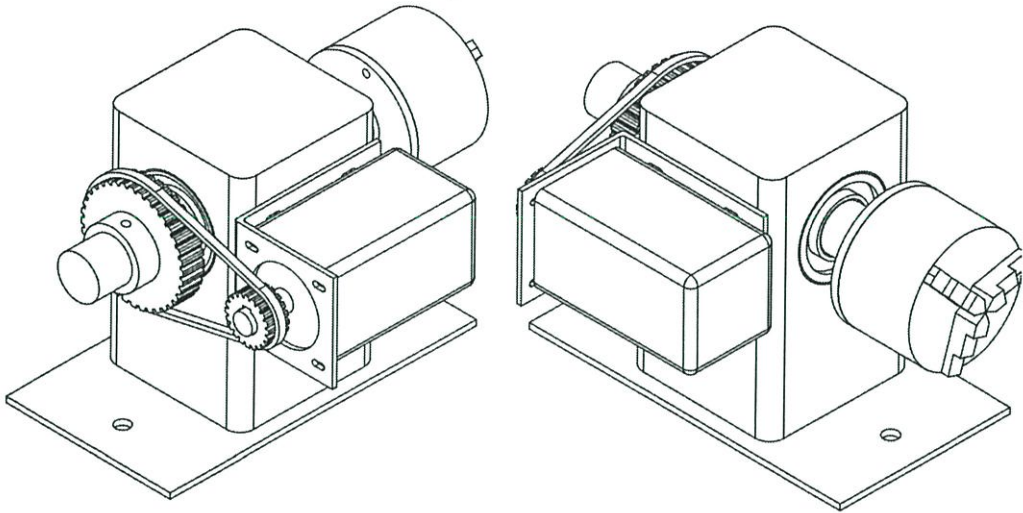


รูปที่ 3.8 แกนที่สี่ สำหรับนำไปติดตั้งกับเครื่องกัด CNC 3 แกน

แกนที่สี่ของเครื่องกัดจะทำให้สามารถหมุนชิ้นงานเพื่อมีดกัดจะตัดร่องฟันบนเพลลาที่จับอยู่บนหัวจับของแกนที่สี่นี้ และ ทำการปรับเปลี่ยนไปกันฟันต่อ ๆ ไปโดยรอบอย่างอัตโนมัติตามโปรแกรมที่ตั้งไว้

#### 3.2.2 ขั้นตอนการทำงาน


เริ่มการทำงานจากฐานที่ทำจากเหล็กแผ่นหนา 4 มิลลิเมตร ตัดกว้าง 150 มิลลิเมตร ยาว 250 มิลลิเมตร เพื่อทำฐานสำหรับรองป้อมแกนหมุนและทำที่ยึดมอเตอร์โดยใช้เครื่องพลาสมา CNC ในการตัดตามรูปที่ 3.9 พร้อมกับเจียรระนาบให้เรียบทั้งสองด้าน ต่อด้วยกัดเหล็กก้อนสี่เหลี่ยม ขนาดกว้าง 100 มิลลิเมตร ยาว 100 มิลลิเมตร สูง 160 มิลลิเมตรพร้อมเจาะรูสำหรับใส่สลักลูกปืนเบอร์ 620677 จำนวน 2 ชิ้น และแกนสำหรับแกนหัวจับตามรูปที่ 3.10 ทำการติดตั้งแกนและหัวจับขนาด 80 มิลลิเมตร พร้อมทำที่ล็อกกันเลื่อนตามรูปที่ 3.11

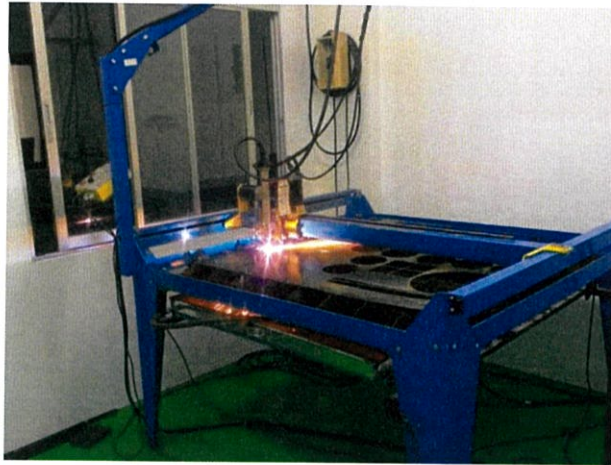

รูปที่ 3.9 ขั้นตอนการตัดแผ่นเหล็กโดยใช้เครื่อง พลาสมา CNC ในการตัด



รูปที่ 3.10 เหล็กสี่เหลี่ยมสำหรับทำป้อมแกนมุมนและลูกปืนเบอร์ 620677

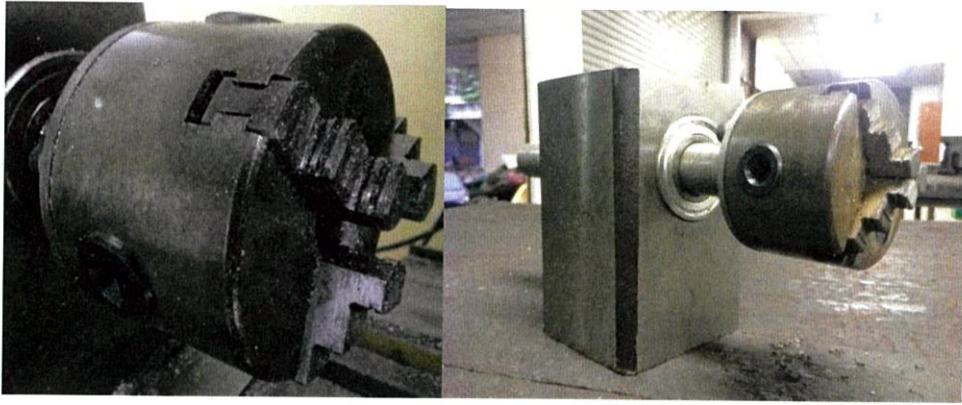

รูปที่ 3.11 หัวจับขนาด 80 มิลลิเมตร




รูปที่ 3.12 นำไปติดตั้งกับเครื่องกัด CNC

การติดตั้งกลไกขับเคลื่อนที่สี่ จะมี มอเตอร์ Omron R88M-G40030H ชุดขับเคลื่อนมอเตอร์ สายพานและ पुलเลย์ใหม่มีง ตามรูปที่ 3.13 3.14 และ 3.15



รูปที่ 3.13 มอเตอร์ Omron R88M-G40030H พร้อมทั้ง ชุด Motor Drive

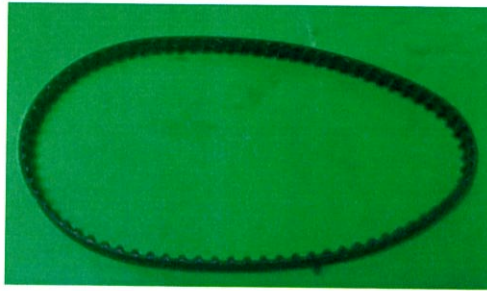

รูปที่ 3.14 สายพานหนัง ร่อง 5mm. รุ่น MXL-158T




รูปที่ 3.15 พูลเลย์ใหม่มีขนาด 20 ฟัน และ 48 ฟัน

### 3.2.3 วงจรและโปรแกรมควบคุมชุดอุปกรณ์

ติดตั้งวงจรชุดขับแกนที่สี่กับเครื่องกัด พร้อมกับพัฒนาโปรแกรมสำหรับสั่งงานในการกัดเฟือง โดยใช้โปรแกรม Visual Basic ซึ่งใช้หลักการของ DDA (Digital Differential Analyzer) ในการสั่งงาน



รูปที่ 3.16 การนำวงจรชุดขับไปติดตั้งกับเครื่องกัด CNC

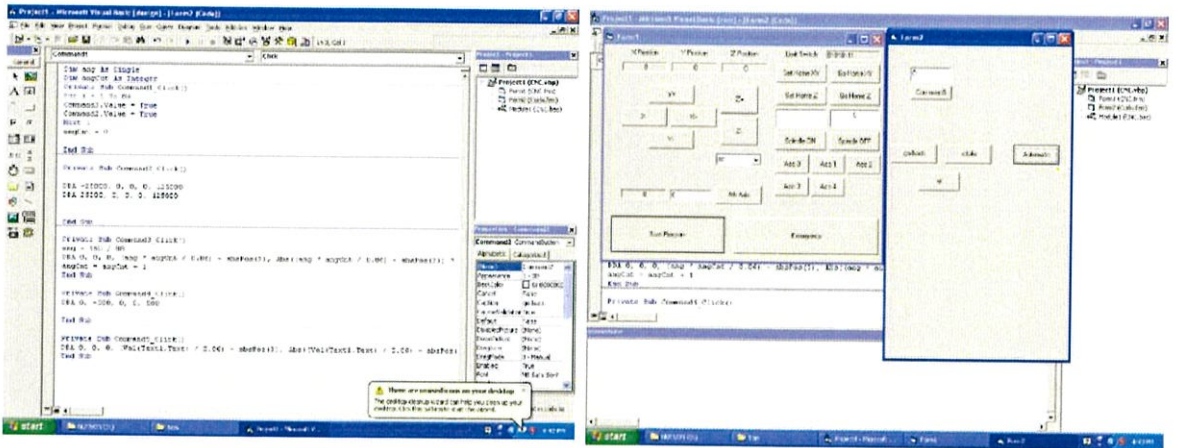

รูปที่ 3.17 โปรแกรมสำหรับสั่งงานในการกัดเฟือง

### 3.3 การตัดเฟืองนอก

ชิ้นงานที่ต้องทำการตัดมีทั้งหมด 36 ชิ้นโดยแบ่งออกเป็น 4 จำนวนฟันตามโดยชิ้นงานทั้งหมดใช้ เพลาลูมิเนียม 6061

ตารางที่ 3.1 ตารางแสดงจำนวนเฟืองที่ต้องกัด

จำนวนฟัน (ฟัน)	จำนวน (ชิ้น)	เส้นผ่าน ศูนย์กลางพิตซ์ (มิลลิเมตร)	เส้นผ่าน ศูนย์กลางนอก (มิลลิเมตร)	หนา (มิลลิเมตร)	รูเจาะ (มิลลิเมตร)	ลูกปืน
27	6	27	29	10	14	-
44	3	44	46	10	14	-
54	18	54	56	10	32	6201-2z
88	9	88	90	10	35	6003-2z

การเตรียมชิ้นงานโดยกลึงเพลาลูมิเนียมให้ได้ขนาดตามที่ต้องการ ได้แก่ 27 มิลลิเมตร 44 มิลลิเมตร 54 มิลลิเมตร และ 88 มิลลิเมตร ตามรูปที่ 3.18 และทำการเจาะรูเพลาลูมิเนียม เพื่อฝังลูกปืนหรือเจาะรูยึดเพลลา



รูปที่ 3.18 การกลึงเพลาอลูมิเนียม และการเจาะรูเพลาอลูมิเนียม

หลังจากกลึงเพลาให้ได้ขนาดและทำการเลื่อยตัดเพลาอลูมิเนียมออกเป็นชิ้นๆ พร้อมทั้งกลึงปาดหน้าให้ได้ขนาดความหนา 10 มิลลิเมตร




รูปที่ 3.19 การเลื่อยตัดเพลาพร้อมทั้งกลึงปาดหน้า

การตัดเฟืองทั้งหมดที่ใช้มีดสำหรับกัดเฟืองโมดูล 1 ทำการกัดเฟืองโดยนำเพลาลูมิเนียมที่ได้ มา ยึดกับหัวจับ แล้วใช้มีดกัดเนื้ออลูมิเนียมจากด้านข้างซึ่งกำหนดความลึกของฟันเฟืองคือ  $1 + 1.25 = 2.25$  มิลลิเมตร (Addendum + Dedendum) จากเส้นผ่านศูนย์กลางนอกกิ้งกลึงมาในเนื้อชิ้นงานที่เตรียมไว้



รูปที่ 3.20 มีดสำหรับกัดเฟืองโมดูล 1

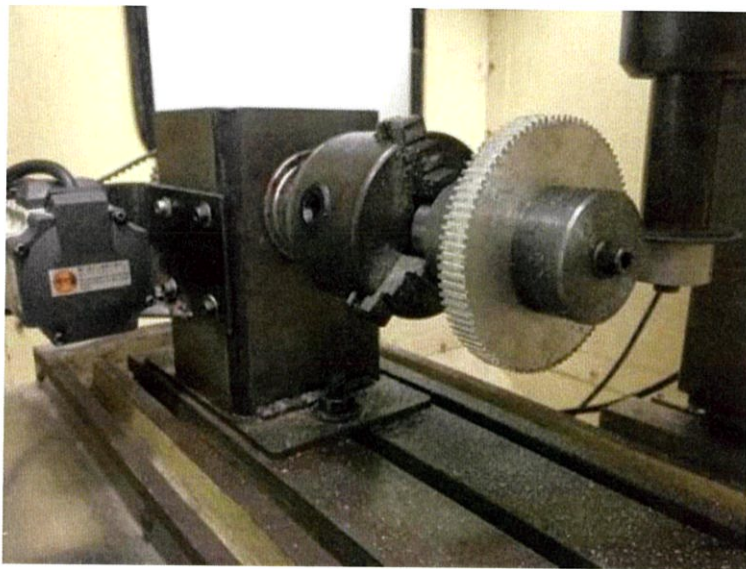


รูปที่ 3.21 ขั้นตอนการกัดเฟืองนอก

### 3.4 เครื่องไสแนวตั้งสำหรับตัดเฟืองใน

ในการตัดเฟืองในกระบวนการที่เลือกเป็นการไสตัดโดยการดันป้อนมีดในแนวตั้งและให้ชิ้นงานวาง อยู่บนพื้นราบ แต่เนื่องจากต้องตัดเฟืองที่ฟันเรียงตัวรอบวงชิ้นงานจึงต้องมีแท่นหมุนชิ้นงานที่กำหนดองศา ได้อยู่บนพื้นระนาบของแท่นเครื่อง

### 3.4.1 แบบเครื่องไส

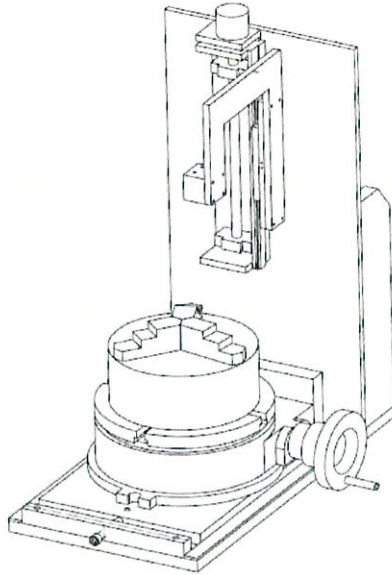


รูปที่ 3.22 ออกแบบชุดอุปกรณ์ โดยมีลักษณะการทำงานคือการไสแนวตั้ง

### 3.4.2 ขั้นตอนการทำงาน

ฐานของเครื่องทำจากการตัดเหล็กแผ่นขนาดกว้าง 360 มิลลิเมตร ยาว 690 มิลลิเมตร หนา 25.4 มิลลิเมตร กัดผิวเรียบทั้งสองด้าน ฐานรองรับโต๊ะหมุนทำจากเหล็กแผ่นขนาดกว้าง 310 มิลลิเมตร ยาว 428 มิลลิเมตร หนา 25.4 มิลลิเมตร

แผ่นรองชุดรางเลื่อนในแนวแกน Z ทำจากเหล็กแผ่นขนาดกว้าง 360 มิลลิเมตร ยาว 763 มิลลิเมตร หนา 12 มิลลิเมตร สำหรับเป็นหน้าแปลนเพื่อรับชุดรางเลื่อนและใช้เหล็กแผ่นขนาดกว้าง 100 มิลลิเมตร ยาว 450 มิลลิเมตร หนา 25.4 มิลลิเมตร ทำการกัดเข้ารูปเป็นเสาค้ำสำหรับยึดเหล็กหน้าแปลนกับฐาน

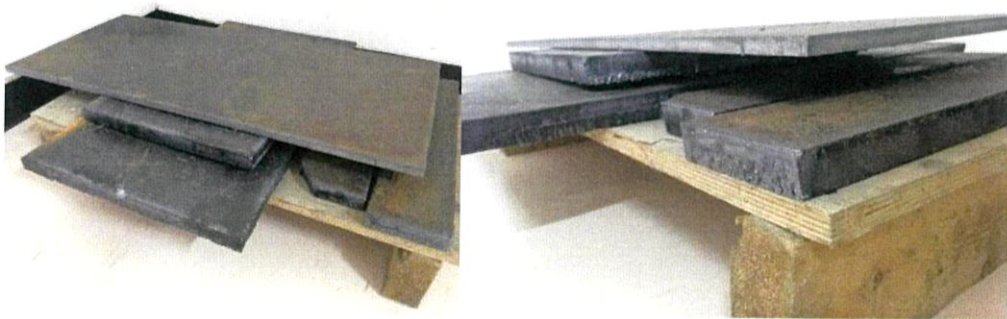

รูปที่ 3.23 เหล็กแผ่นขนาดต่าง ๆ ที่ใช้



รูปที่ 3.24 การกัดเกลียวแผ่นให้ได้ขนาดที่ต้องการ

นำโต๊ะหมุนแนวนอนขนาด 12 นิ้ว หัวจับขนาด 10 นิ้ว และ ชุดรางเลื่อนประกอบกับแท่นที่เตรียมไว้



รูปที่ 3.25 โต๊ะหมุนแนวนอนขนาด 12 นิ้ว และ หัวจับขนาด 10 นิ้ว




รูปที่ 3.26 ชุดรางเลื่อน




รูปที่ 3.27 ประกอบชิ้นส่วนทุกชิ้นส่วนเข้าด้วยกัน

### 3.4.3 ชุดควบคุมเครื่องไส

ชุดควบคุมจะประกอบด้วย PLC Omron CQM 1 Relay และชุด สวิตช์ นำมาประกอบชิ้นส่วนทุกชิ้นส่วนเข้าด้วยกัน และเขียนวงจร Ladder Diagram ของ PLC ควบคุมการทำงาน

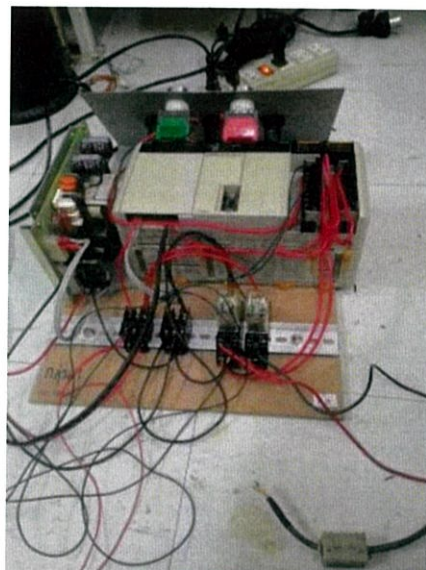

รูปที่ 3.28 PLC Omron CQM 1, Relay, สวิตช์

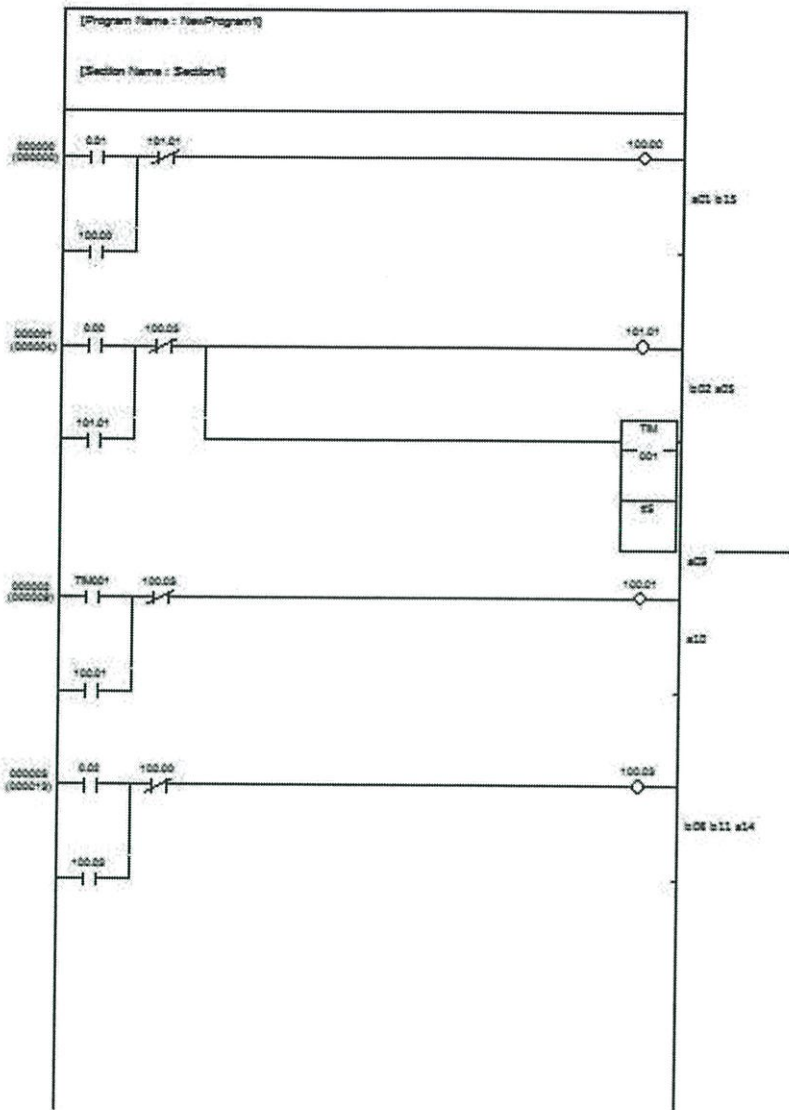

รูปที่ 3.29 Ladder Diagram ของ PLC

### 3.5 การผลิตเฟืองใน

#### 3.5.1 วัตถุดิบสำหรับการทำเฟือง

การเตรียมวัตถุดิบสำหรับชิ้นงานเฟืองที่โมดูล 1 ขนาด 220 ฟัน และ 135 ฟัน ใช้การเลือกซื้อท่ออลูมิเนียม เกรด 6061 ที่มีขนาดดังนี้

เฟือง 220 ฟัน 1 ชิ้น จะมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางพิตช์ เท่ากับ 220 มิลลิเมตร จะต้องมีความเส้นผ่านศูนย์กลางใน เท่ากับ เส้นผ่านศูนย์กลางพิตช์หักออก 2 เท่าของขนาด Dedendum ซึ่งจะมีขนาดเท่ากับ 218 มิลลิเมตร ดังนั้นชิ้นงานก่อนเตรียมผิวต้องมีขนาดเล็กกว่า 218 มิลลิเมตร ส่วนเส้นผ่าน

ศูนย์กลางนอกจะมีขนาดเท่ากับที่ออกแบบไว้ที่ทำให้เปลือกหนาไม่น้อยกว่า 15 มิลลิเมตร ดังนั้น เส้นผ่านศูนย์กลางวงนอกที่มีขายเป็น 254 มิลลิเมตร ให้ตัดพร้อมปาดหน้าเรียบได้ความยาว 240 มิลลิเมตร

สำหรับเฟือง 135 ฟัน จะทำชั้น 2 ชั้น มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางพิตซ์ เท่ากับ 135 มิลลิเมตร ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางในที่เท่ากับ เส้นผ่านศูนย์กลางพิตซ์หักออก 2 เท่าของขนาด Dedendum ซึ่งจะมีขนาดเท่ากับ 133 มิลลิเมตร และเส้นผ่านศูนย์กลางวงนอกที่มี 158 มิลลิเมตร ให้ตัดพร้อมปาดหน้าเรียบได้ความยาว 185 มิลลิเมตร



รูปที่ 3.30 ท่ออลูมิเนียม เกรด 6061

### 3.5.2 กรรมวิธีการผลิตเฟืองใน

กรรมวิธีการผลิตเริ่มจากการเตรียมมิตตัดที่ทำจากการลับมิต High Speed Steel ให้ได้มุมและรูปร่างของฟันเฟือง



รูปที่ 3.31 มิตกลึง High speed สีเหลี่ยมขนาด 3/8 นิ้ว

ทำการยึดชิ้นงานที่เตรียมไว้บนเครื่องไสหัวจับและทำการไสด้วยมิตให้เกิดร่องฟันลึกลงไปในเนื้ออลูมิเนียมลึกเท่ากับ 2.25 มิลลิเมตร (Addendum+Dedendum) ดังรูปที่ 3.32



รูปที่ 3.32 การกัดเฟืองใน

## บทที่ 4


### ผลการดำเนินงาน

#### 4.1 ผลการทำงานการกัดเฟืองนอก

ผลของการทำงานในการกัดเฟืองนอกแบ่งออกเป็นสองส่วนคือการสร้างแกนที่สี่ของเครื่องกัด CNC และ การใช้งานเครื่องสำหรับกัดเฟืองที่ต้องการ

##### 4.1.1 ชุดแกนหมุนแกนที่สี่

แกนที่สี่ที่จัดสร้างขึ้นได้ถูกนำไปติดตั้งบนเครื่อง CNC พร้อมกับการตั้งศูนย์ด้วยไดเอลเกจ ทำให้แนวแกนหมุนตรงกับแนวแกน X ของเครื่องและทำการปรับปรุงโปรแกรมให้รองรับแกนหมุนที่สร้าง ผลของการทำงานเป็นไปได้อย่างแม่นยำโดยมีความละเอียดในการสั่งงานที่ 6000 สเต็ปต่อรอบ

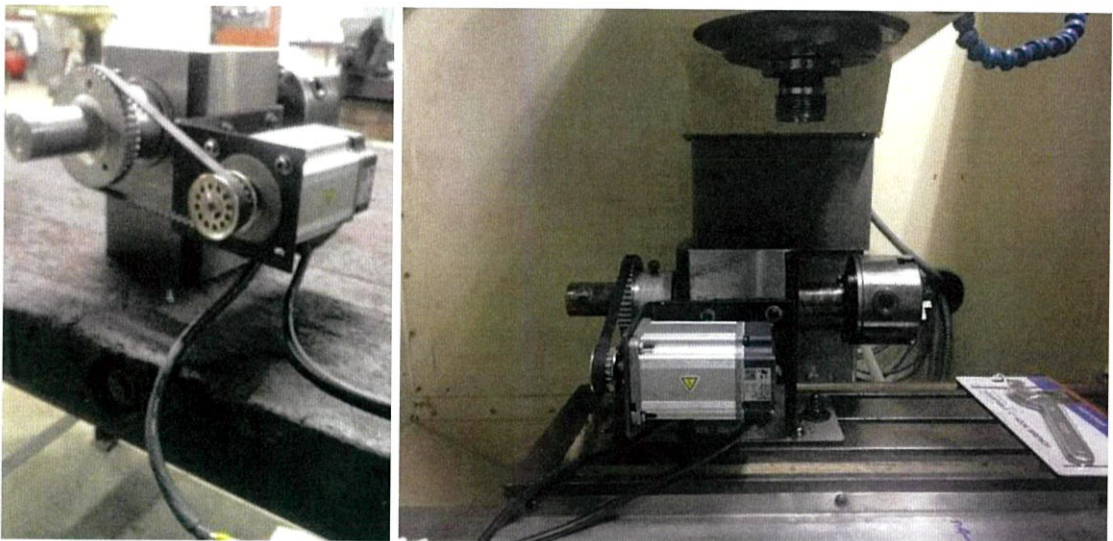

รูปที่ 4.1 แกนหมุนที่สี่ติดตั้งบน CNC สำหรับกัดเฟืองนอก

#### 4.1.2 ผลการกัดเฟืองนอก

ได้ทำการกัดเฟืองตามตารางที่ 3.1 ตารางแสดงจำนวนเฟืองที่ต้องกัด ออกมาทั้งหมดโดยสมบูรณ์ อาจมีความเสียหายจากการกัดที่ผิดพลาดไปบ้างขึ้น แต่ได้ทำทดแทนคืนมาทั้งหมด

1. ชุดเฟืองนอก 27 ฟัน จำนวน 6 ชิ้น



รูปที่ 4.2 ชุดเฟืองนอก 27 ฟัน

2. ชุดเฟืองนอก 44 ฟัน จำนวน 4 ชิ้น



รูปที่ 4.3 ชุดเฟืองนอก 44 ฟัน

3. ชุดเฟืองนอก 54 ฟัน จำนวน 18 ชิ้น มาตรฐานกับลูกปืนเบอร์ 6201-2z



รูปที่ 4.4 ชุดเฟืองนอก 54 ฟัน

4. ชุดเฟืองนอก 88 ฟัน จำนวน 9 ชิ้น มาตรฐานกับลูกปืนเบอร์ 6003-2z



รูปที่ 4.5 ชุดเฟืองนอก 88 ฟัน

## 4.2 ผลการทำงานการกัดเฟืองใน

ได้ทำการไสตัดเฟืองตามตารางที่ 3.1 ตารางแสดงจำนวนเฟืองที่ต้องกัด ด้วยเครื่องที่จัดสร้างตาม และได้ทำการไสชิ้นงาน 135 ฟันขึ้นมา 1 ชิ้นสำหรับการประกอบข้อต่อของหุ่นยนต์

### 4.2.1 เครื่องจัดทำชุดเฟืองใน


เครื่องไสแนวตั้งที่ได้จัดสร้างขึ้น นำมาทำการไสชิ้นงานขนาด 135 ฟัน



รูปที่ 4.6 เครื่องไสแนวตั้งทำชุดเฟืองใน

#### 4.2.2 ชุดเฟืองใน 135 ฟัน


ภาพแสดงเฟืองในที่ใส่แท่งขึ้นรูปจนเสร็จสิ้นทุกฟันในความลึกที่ต้องการ

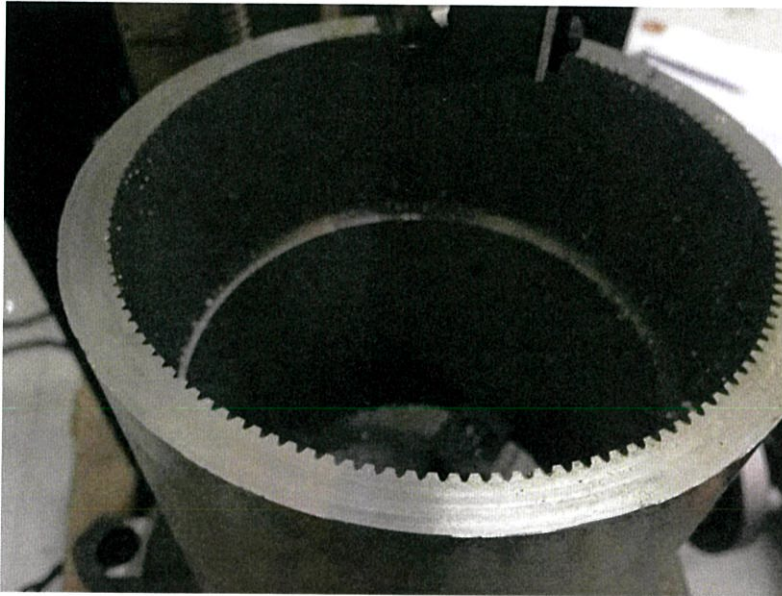

รูปที่ 4.7 เฟืองในขนาด 135 ฟัน

#### 4.3 การประกอบชุดเฟือง

หลังจากที่ได้ชิ้นงานออกมาแล้วได้นำเฟืองมาทดลองประกอบเข้ากัน ผลปรากฏว่าชุดเฟืองสามารถขบกันได้เป็นอย่างดีเหมาะสม อาจจะมีบางส่วนที่แน่นหลวมไม่เท่ากันทั้งวงเนื่องจากการผิดรูปของตัวปลอกเฟืองในแต่ไม่ใช่ผลกระทบหลัก

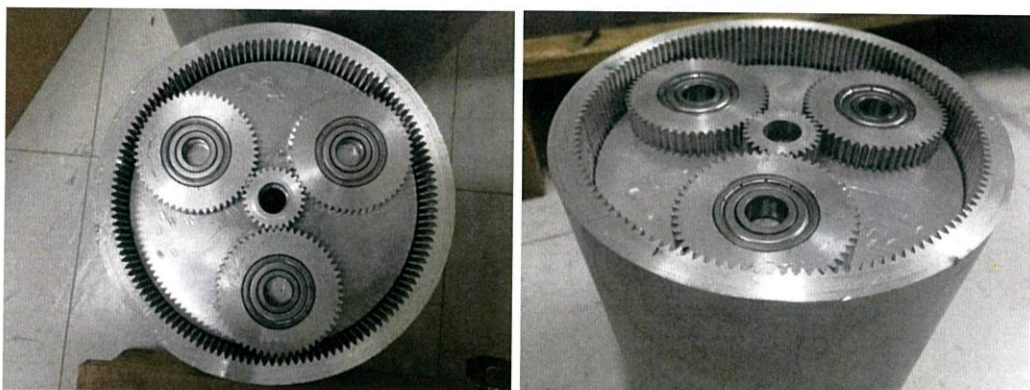

รูปที่ 4.8 ประกอบข้อต่อหุ่นยนต์บางส่วน

## บทที่ 5

### บทสรุป

#### 5.1 แกนที่สี่ของเครื่อง CNC สำหรับทำเฟืองนอก

เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ได้จัดทำขึ้นมีความสามารถที่จะสร้างชุดเฟืองนอกได้ตามขนาดและจำนวนที่ต้องการ และยังสามารถจัดทำชุดเฟืองในระดับอุตสาหกรรมได้

ข้อเสนอแนะ

- ในอนาคตควรเขียนโปรแกรมสำหรับสั่งการเครื่องจัดทำชุดเฟืองนอกให้ใช้งานง่ายขึ้น
- ควรปรับปรุงกระบวนการผลิตจากการกัดทีละชั้นให้เป็นการกัดทีละหลายชั้น เพื่อลดเวลาในการทำงาน

#### 5.2 เครื่องไสแนวตั้งสำหรับทำเฟืองใน

เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ได้จัดทำขึ้นมีความสามารถที่จะสร้างชุดเฟืองในได้ตามขนาดและจำนวนที่ต้องการ และยังสามารถจัดทำชุดเฟืองในระดับอุตสาหกรรมได้

ข้อเสนอแนะ ในอนาคตเครื่องจัดทำชุดเฟืองในควรจัดทำให้เป็นระบบอัตโนมัติมากขึ้น ณ ปัจจุบันยังต้องใช้ความแม่นยำและการทำงานจากมนุษย์พอสมควร

#### 5.3 ชุดเฟืองนอก

ได้ขนาดและจำนวนของชุดเฟืองนอกตามที่ต้องการออกมา แต่ยังไม่ได้ทดสอบความถูกต้องและแม่นยำของชุดเฟืองนอก

ข้อเสนอแนะ สิ่งที่ต้องทำในขั้นต่อไปคือการทดสอบความถูกต้องและแม่นยำของชุดเฟือง

#### 5.4 ชุดเฟืองใน



ได้ขนาดและจำนวนของชุดเฟืองนอกตามที่ต้องการออกมา แต่ยังไม่ได้ทดสอบความถูกต้องและแม่นยำของชุดเฟืองใน

ข้อเสนอแนะ สิ่งที่ต้องทำในขั้นต่อไปคือการทดสอบความถูกต้องและแม่นยำของชุดเฟือง




## เอกสารอ้างอิง

- [1] พงศ์แสน พิทักษ์วัชร. (2557). พื้นฐานของหุ่นยนต์ กลศาสตร์ของหุ่นยนต์ แบบอนุกรม  
กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
- [2] พฤทธิกร สมิตไมตรี. (2551). วิทยาการหุ่นยนต์และเทคโนโลยี Robotics and Technology.  
สงขลา: ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์.
- [3] ชลิตต์ มธูสมนตรี และคณะ. (2544). กระบวนการผลิต Manufacturing Processes.  
กรุงเทพมหานคร: ศูนย์ส่งเสริมอาชีพ.
- [4] วริทธิ์ อังภาภรณ์ และ รศ.ชาญ ถนัดงาน. (2536). การออกแบบเครื่องจักรกล Machine Design เล่ม 2. กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น.
- [5] ศุภชัย รมยานนท์ และ ฉวีวรรณ รมยานนท์. (2529). ทฤษฎีงานเครื่องมือกลเบื้องต้น การกัด Basic Machine Tools. กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์ไทยวัฒนาพานิชย์
- [6] AppliCAD Co., Ltd. (2559). หุ่นยนต์อุตสาหกรรม (Industrial Robot Type). [ออนไลน์] เข้าถึงได้จาก: <http://www.applicadthai.com/articles/หุ่นยนต์อุตสาหกรรม-industrial-robot-type/>
- [7] สาขาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา. (2558). เฟือง (Gear). เข้าถึงได้จาก: <http://ame.ea-rmuti.net/wp-content/uploads/2015/09การเขียนแบบเฟือง.pdf>
- [8] บริษัท แสงชัยมิเตอร์ จำกัด. (2558). Servo Motor คืออะไร. [ออนไลน์] เข้าถึงได้จาก: [http://www.sangchaimeter.com/support\\_detail/servo-motor](http://www.sangchaimeter.com/support_detail/servo-motor)
- [9] ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา. (2554). ชนิดของลูกปืน . [ออนไลน์] เข้าถึงได้จาก: <http://www.atom.rmutphysics.com/charud/howstuffwork/howstuff1/bearing/bearingthai.htm>
- [10] Pos Posts (Atom). (2555). งานกลึง (TURNING). [ออนไลน์] เข้าถึงได้จาก: [http://cncprog.blogspot.com/p/blog-page\\_11.html](http://cncprog.blogspot.com/p/blog-page_11.html)
- [11] สาขาวิชาชีวอนามัยและความปลอดภัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี. (2555). เครื่องใส่. [ออนไลน์] เข้าถึงได้จาก: <https://sites.google.com/site/prakasittid3qqq/si-xen-si/kheruxng-si>





ภาคผนวก ก

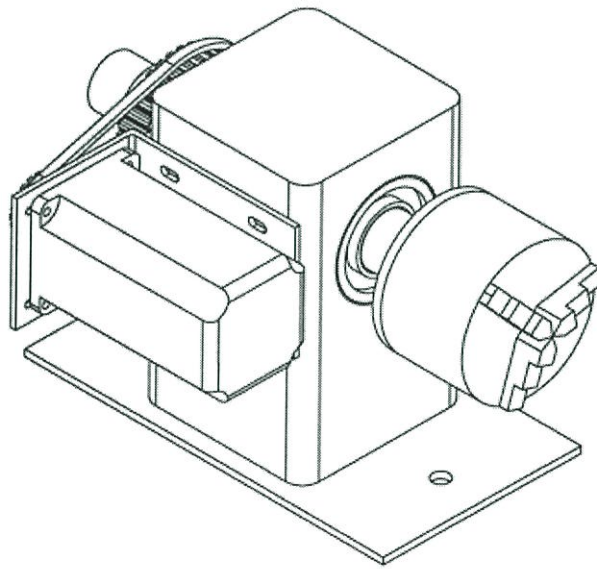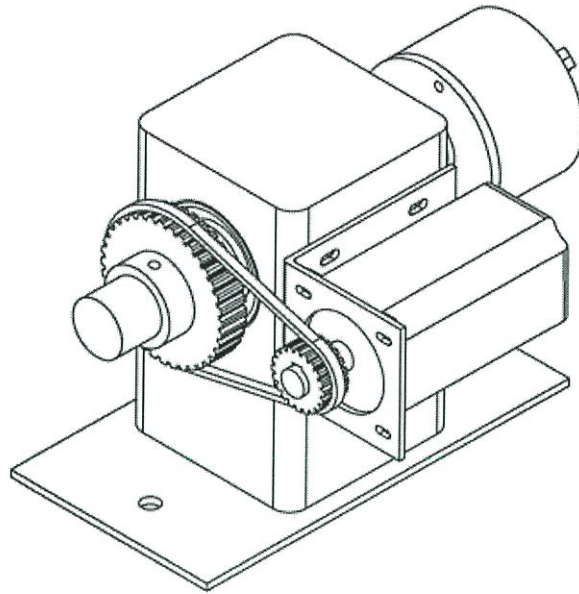





Part name	Tool for external gear making	Scale 1:2.5
Material	Iron	
King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang	Design	Nutchanon Keawhawong
	Design	Theeraput Chanhom
	Approve	Polchai Chotiprayanakul

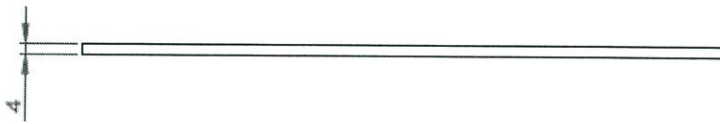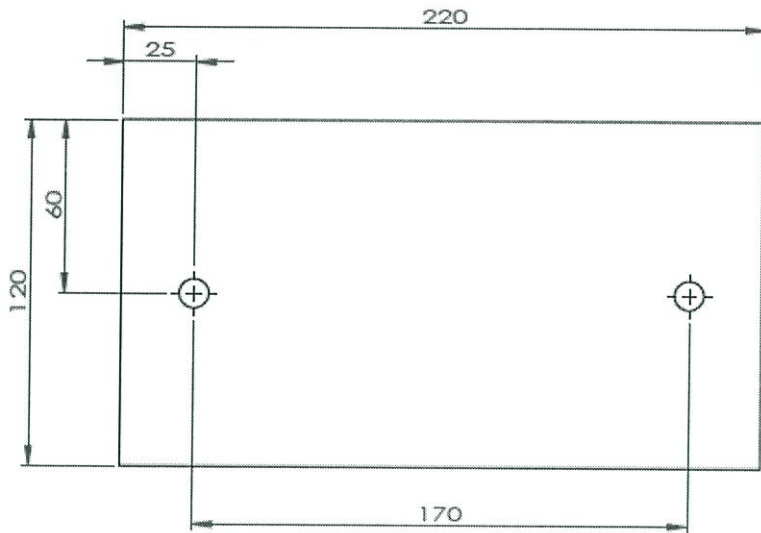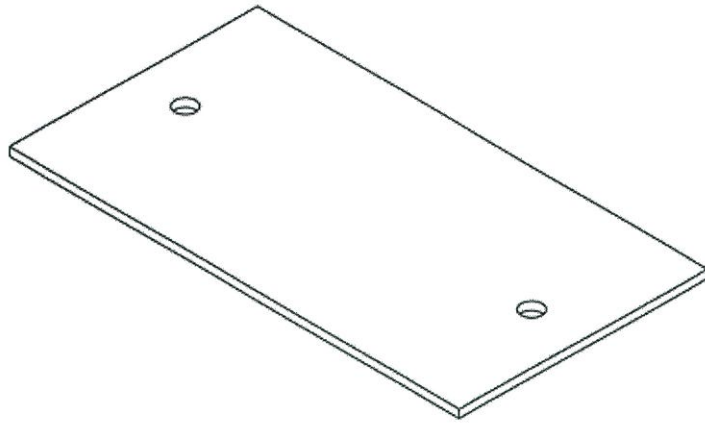


Part name	Base	Scale 1:2
Material	Iron	
King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang	Design	Nutchanon Keawhawong
	Design	Theeraput Chanhom
	Approve	Polchai Chotiprayanakul

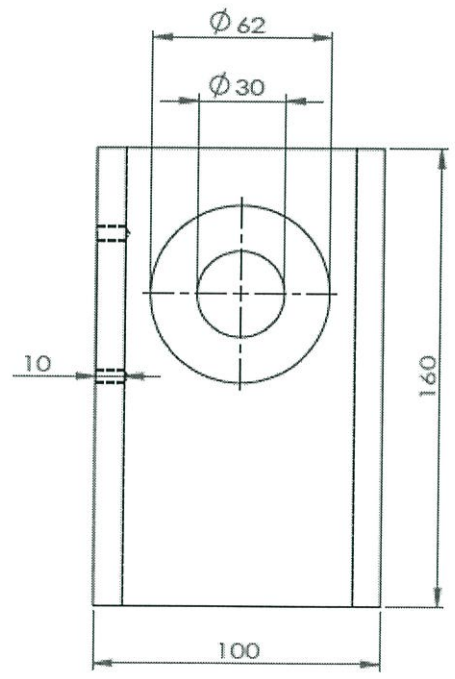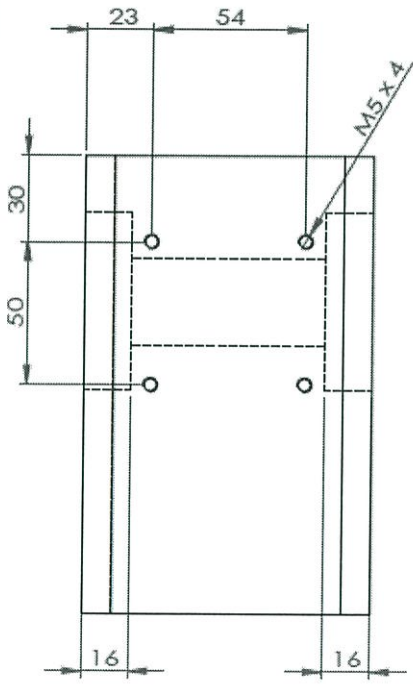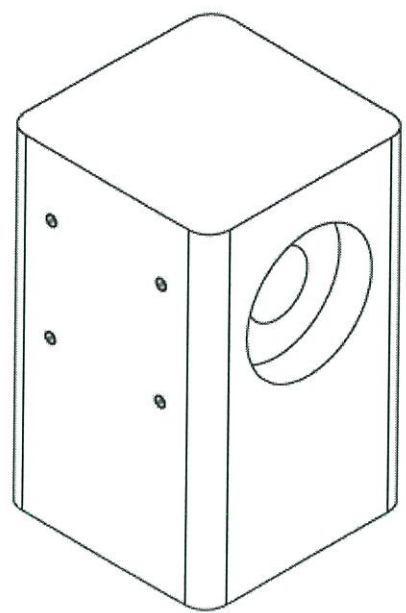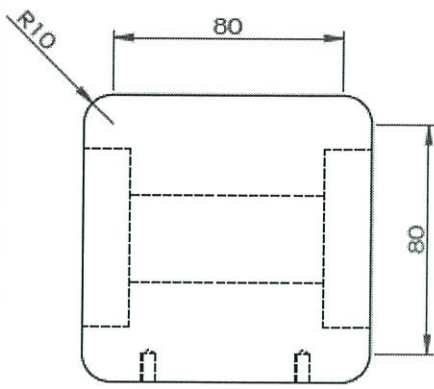




Part name	Main part		Scale 1:2
Material	Iron		
King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang	Design	Nutchanon Keawhawong	
	Design	Theeraput Chanhom	
	Approve	Polchai Chotiprayanakul	

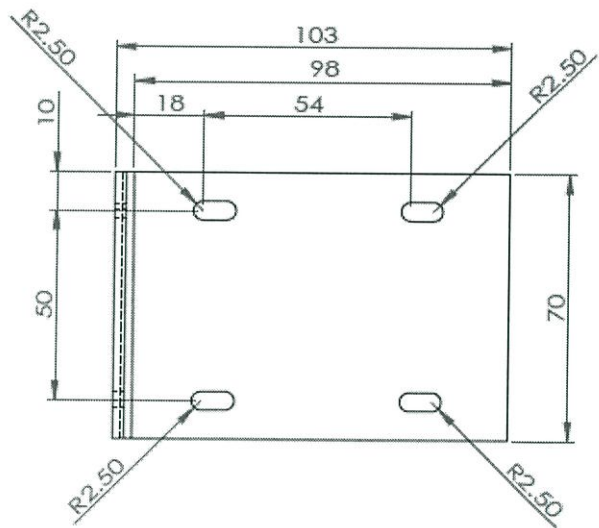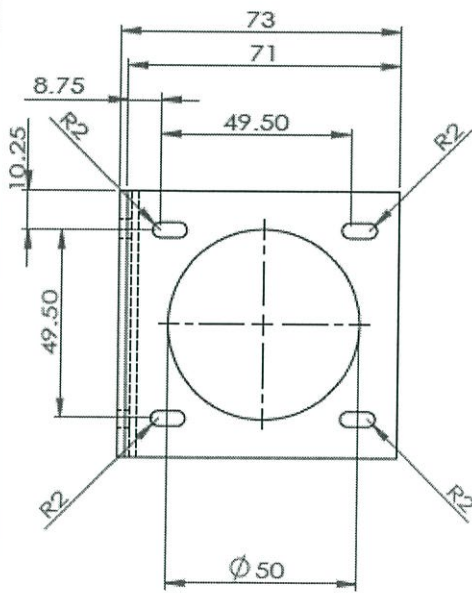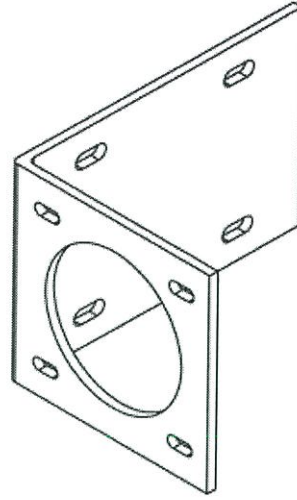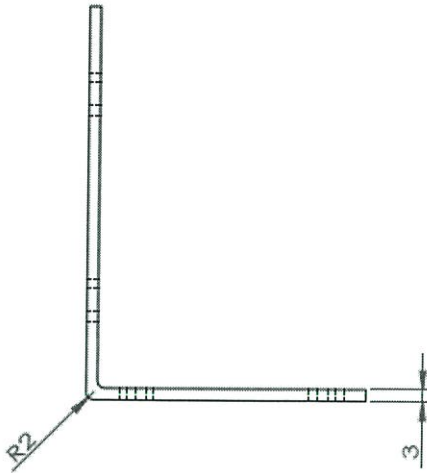



Part name	Fix motor	Scale 1:1.5	
Material	Iron		
King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang	Design	Nutchanon Keawhawong	
	Design	Theeraput Chanhom	
	Approve	Polchai Chotiprayanakul	

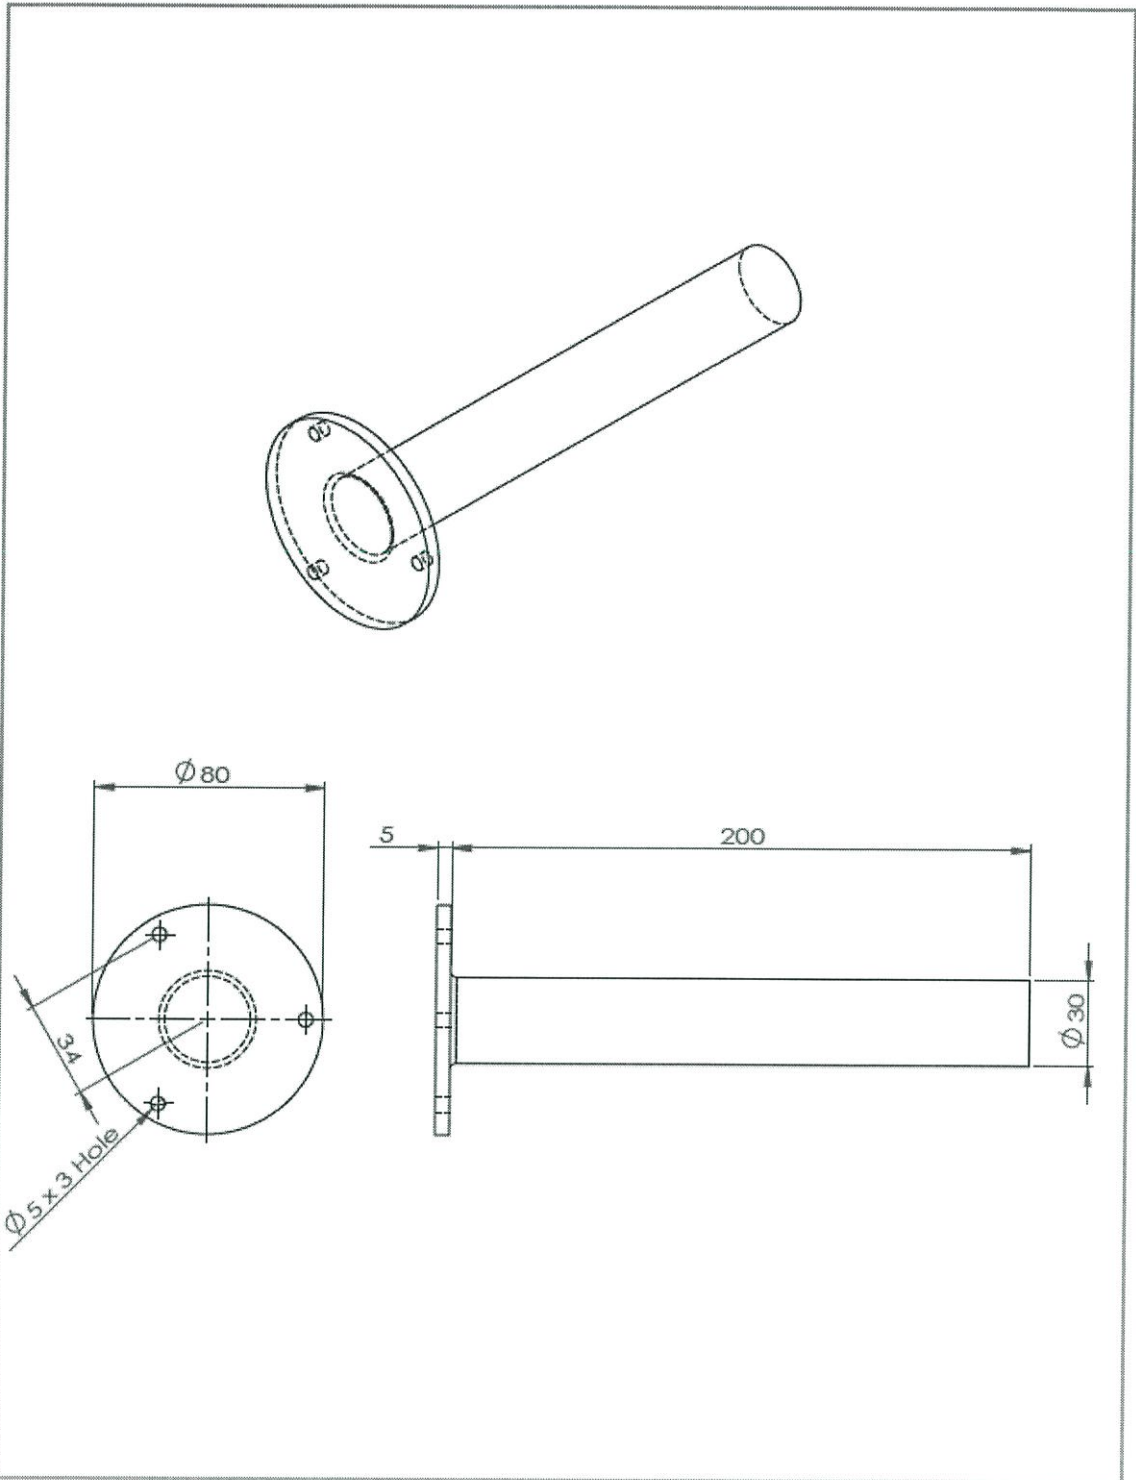




Part name	Round Shaft	Scale 1:2
Material	Iron	
King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang	Design	Nutchanon Keawhawong
	Design	Theeraput Chanhom
	Approve	Polchai Chotiprayanakul

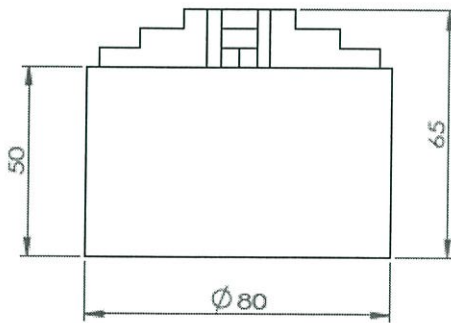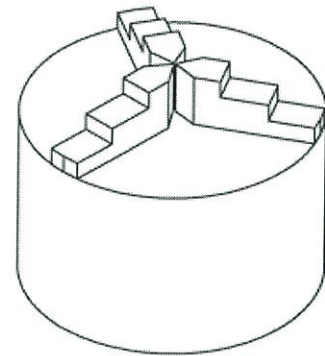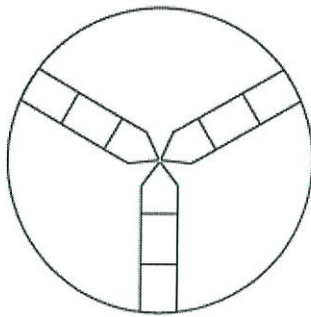




Part name	Chuck		Scale 1:1.5
Material	Iron		
King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang	Design	Nutchanon Keawhawong	
	Design	Theeraput Chanhom	
	Approve	Palchai Chotiprayanakul	

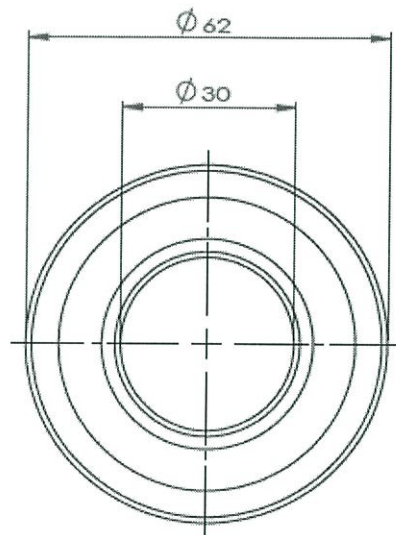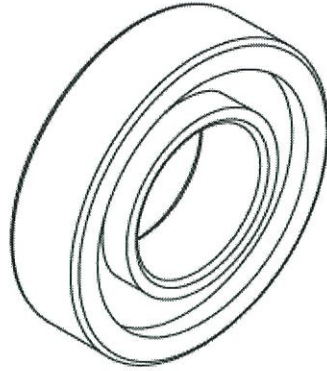



Part name	Bearing 7206 BE	Scale 1:1	
Material	Iron		
King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang	Design	Nutchanon Keawhawong	
	Design	Theeraput Chanhom	
	Approve	Polchai Chotiprayanakul	

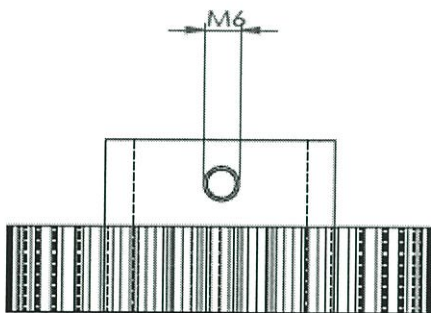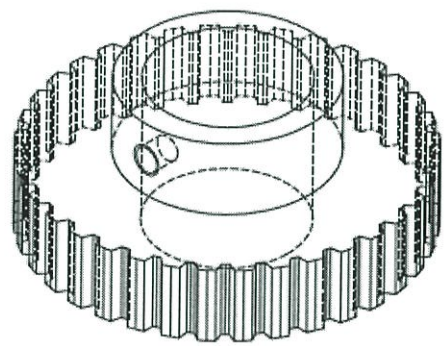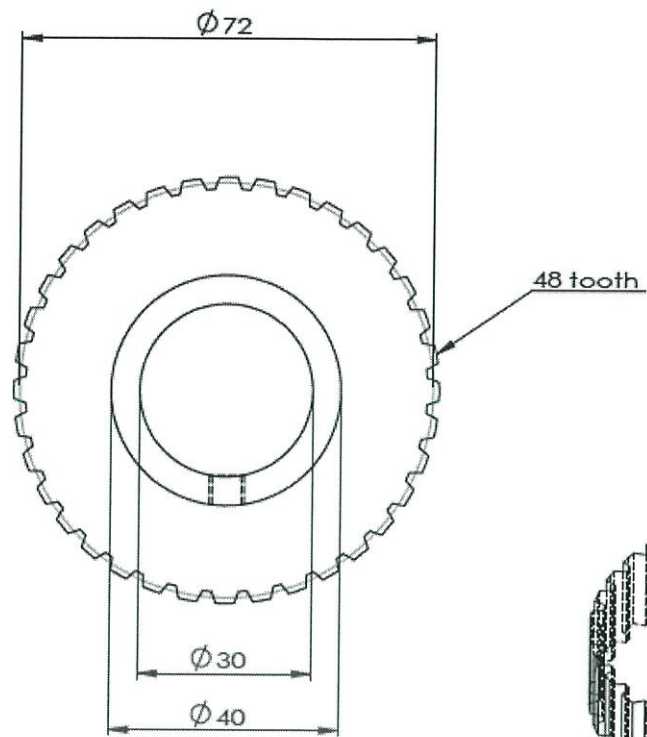


Part name	Belt gear 48 tooth	Scale 1:1	
Material	Iron		
King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang	Design	Nutchanon Keawhawong	
	Design	Theeraput Chanhom	
	Approve	Polchai Chotiprayanakul	

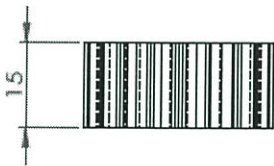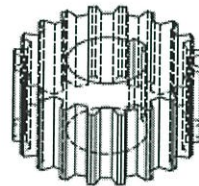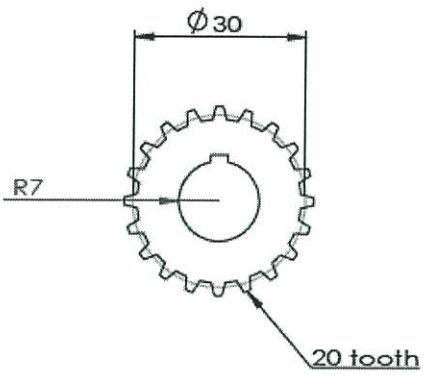


Part name	Belt gear 20 tooth	Scale 1:1	
Material	Iron		
King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang	Design	Nutchanon Keawhawong	
	Design	Theeraput Chanhom	
	Approve	Polchai Chotiprayanakul	

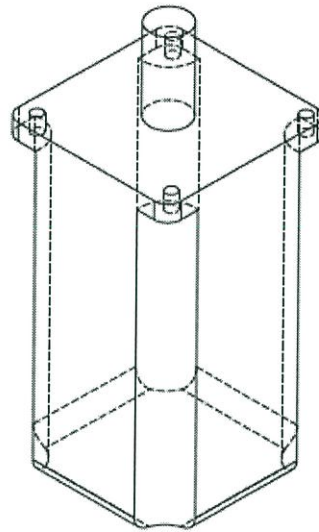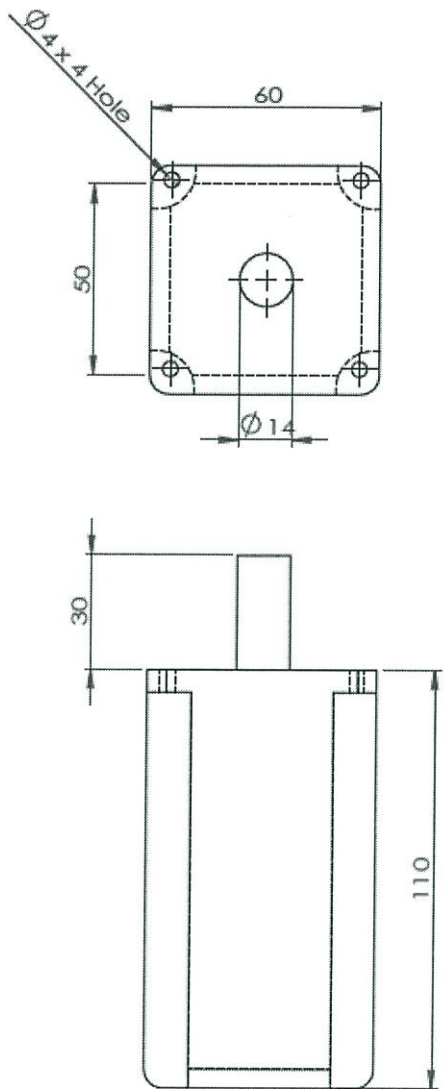




Part name	Servo motor	Scale 1:1.5
Material		
King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang	Design	Nutchanon Keawhawong
	Design	Theeraput Chanhom
	Approve	Polchai Chotiprayanakul

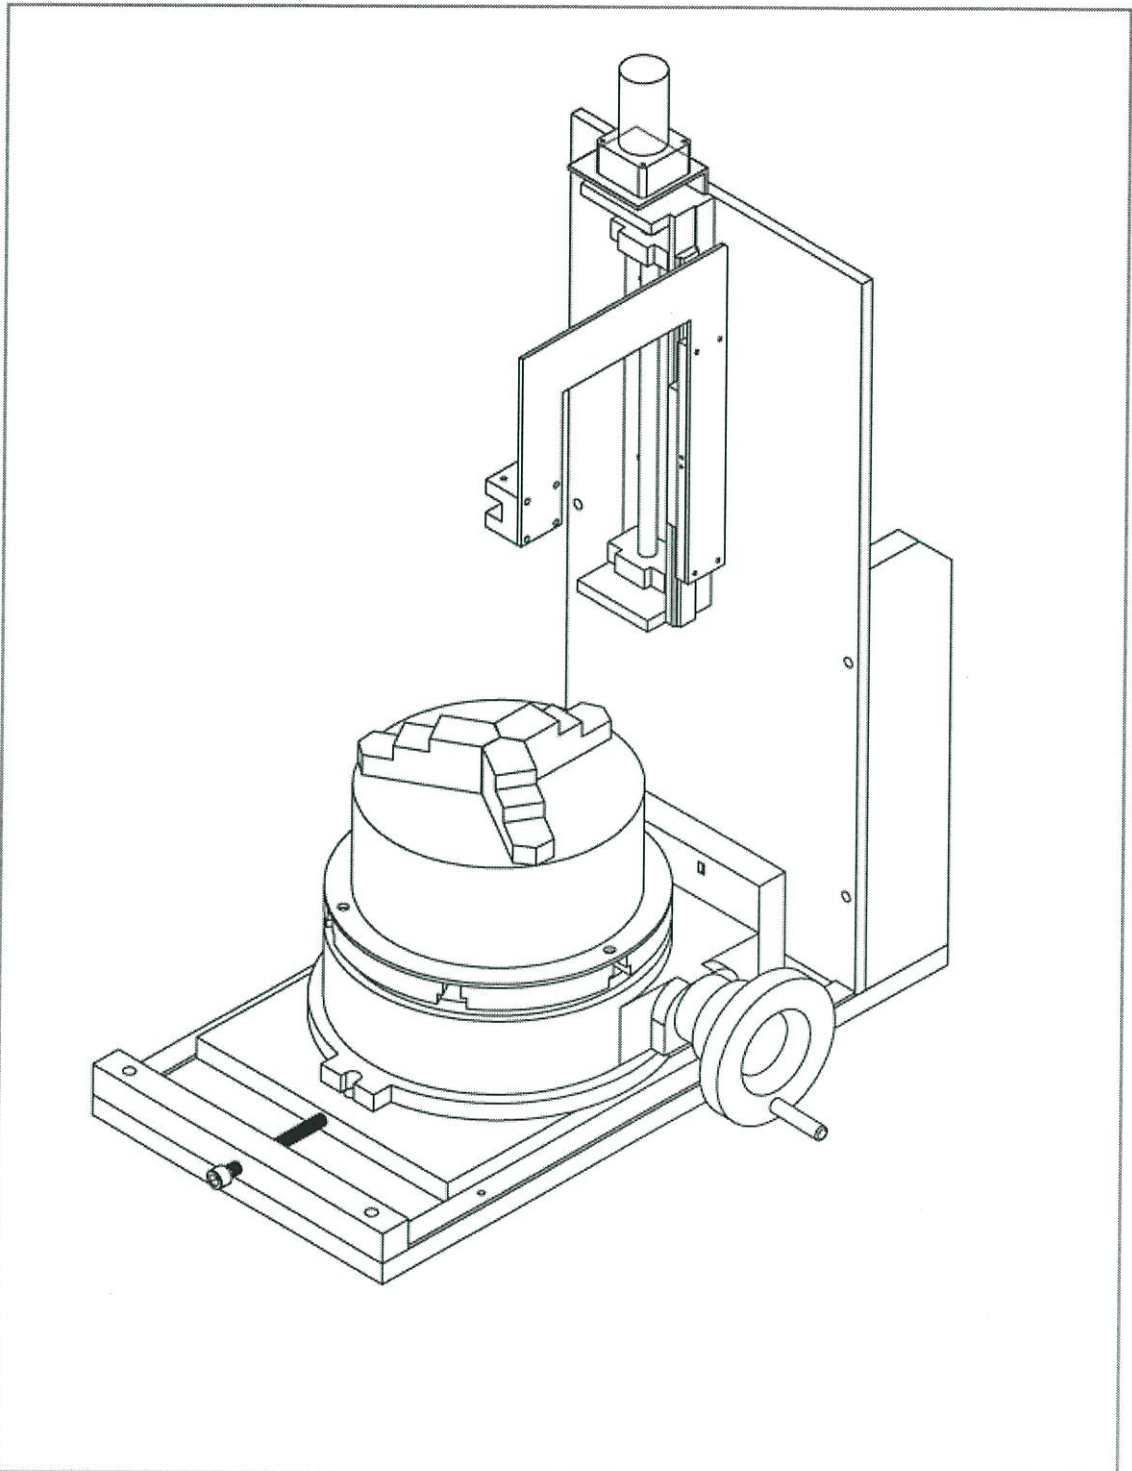




Part name	Vertical planer machine	Scale 1:5
Material		
King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang	Design	Nutchanon Keawhawong
	Design	Theeraput Chanhom
	Approve	Polchai Chotiprayanakul

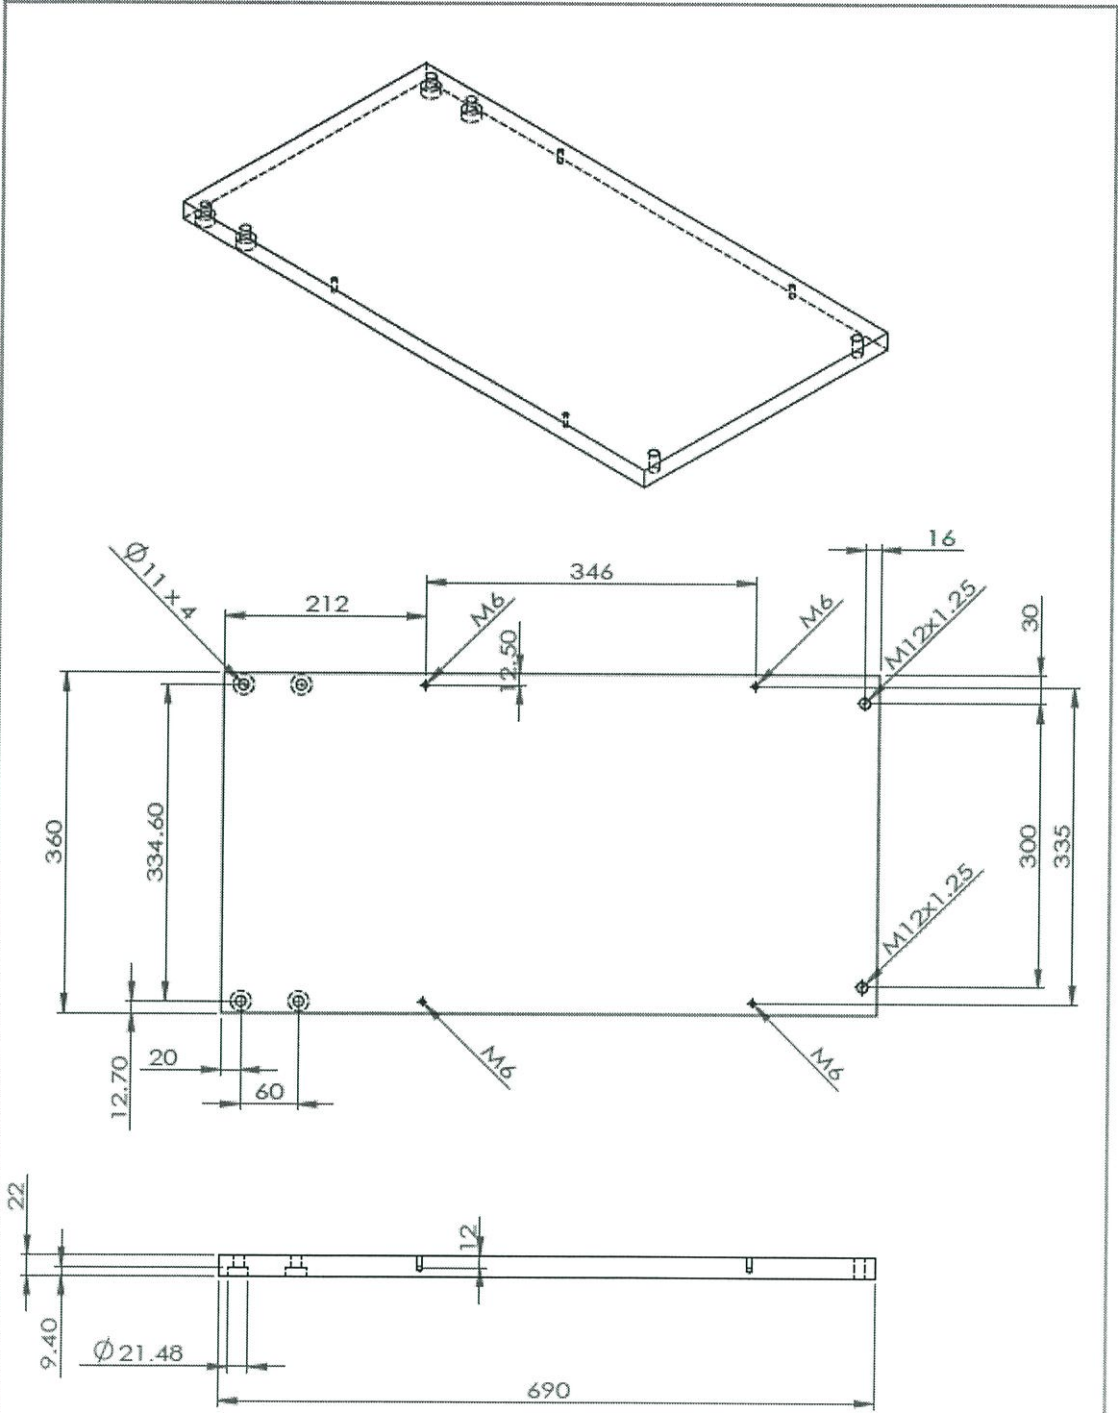


Part name	Base	Scale 1:6
Material	Iron	
King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang	Design	Nutchanon Keawhawong
	Design	Theeraput Chanhom
	Approve	Polchai Chotiprayanakul

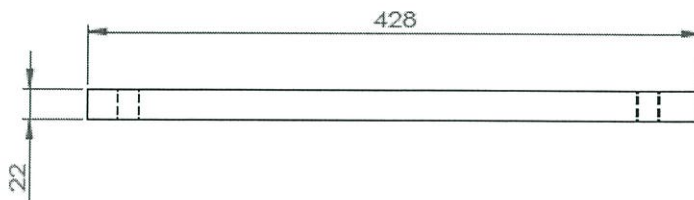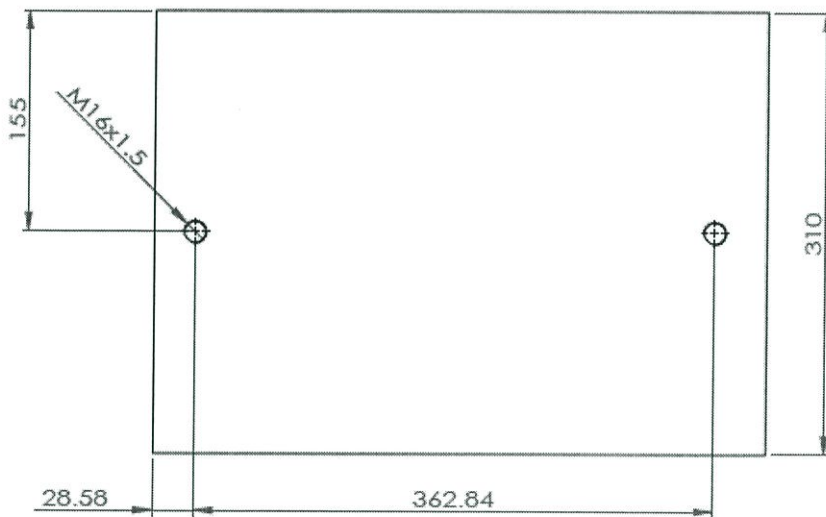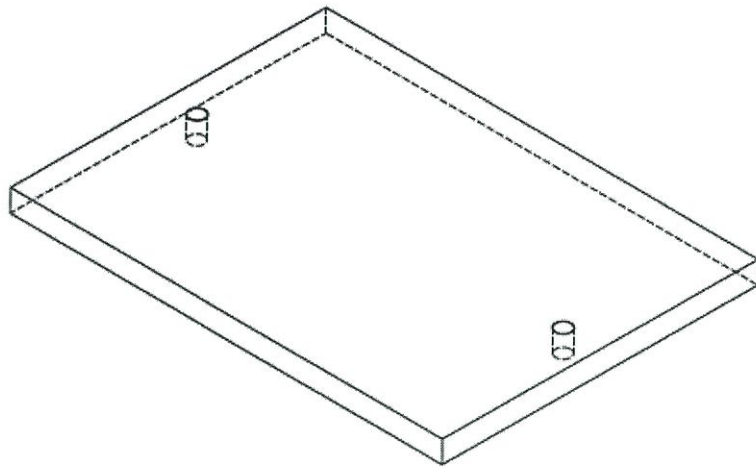


Part name	Linear guide way (x axis)	Scale 1:4	
Material	Iron		
King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang	Design	Nutchanon Keawhawong	
	Design	Theeraput Chanhom	
	Approve	Polchai Chotiprayanakul	

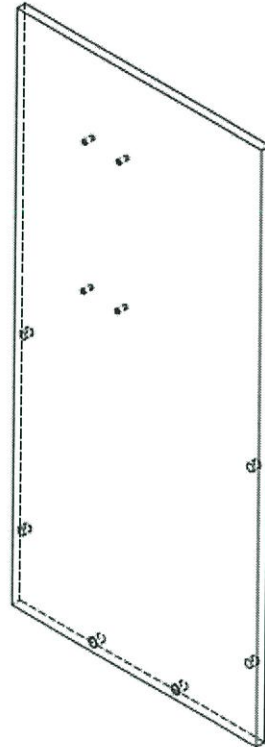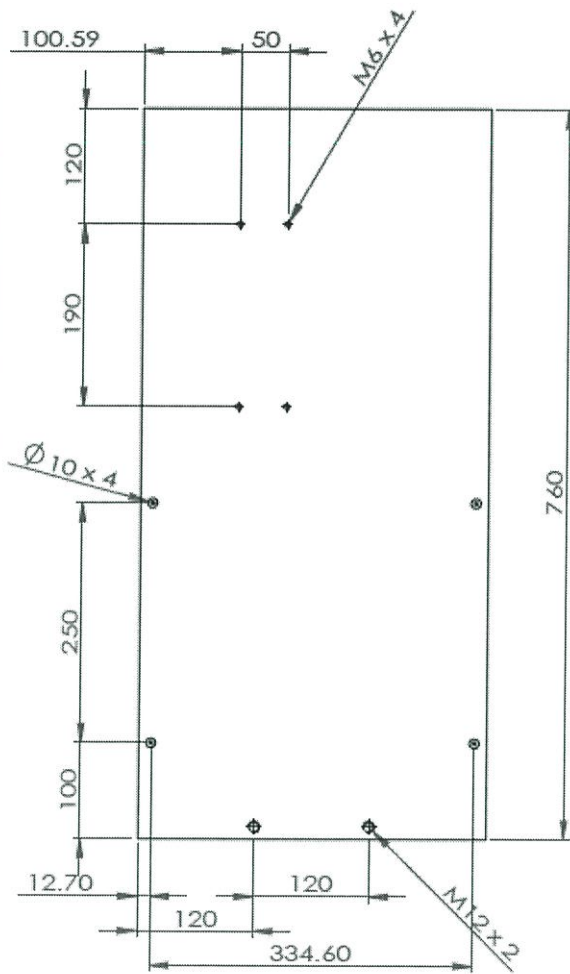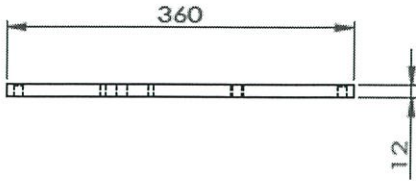


Part name	Back	Scale 1:6
Material	Iron	
King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang	Design	Nutchanon Keawhawong
	Design	Theeraput Charhom
	Approve	Polchai Chotiprayanakul

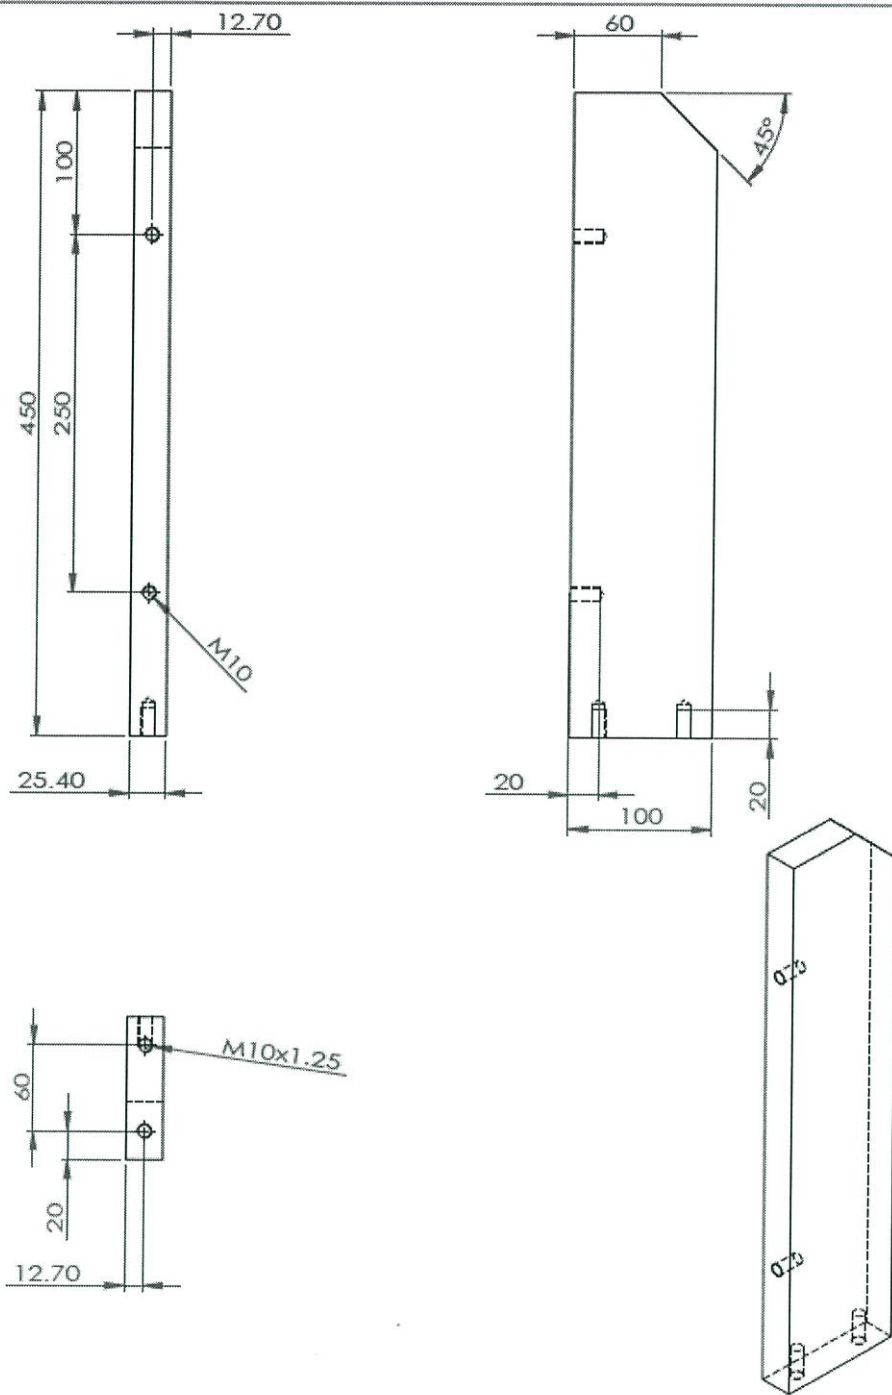



Part name	Raker		Scale 1:4
Material	Iron		
King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang	Design	Nutchanon Keawhawong	
	Design	Theeraput Chanhom	
	Approve	Polchai Chotiprayanakul	

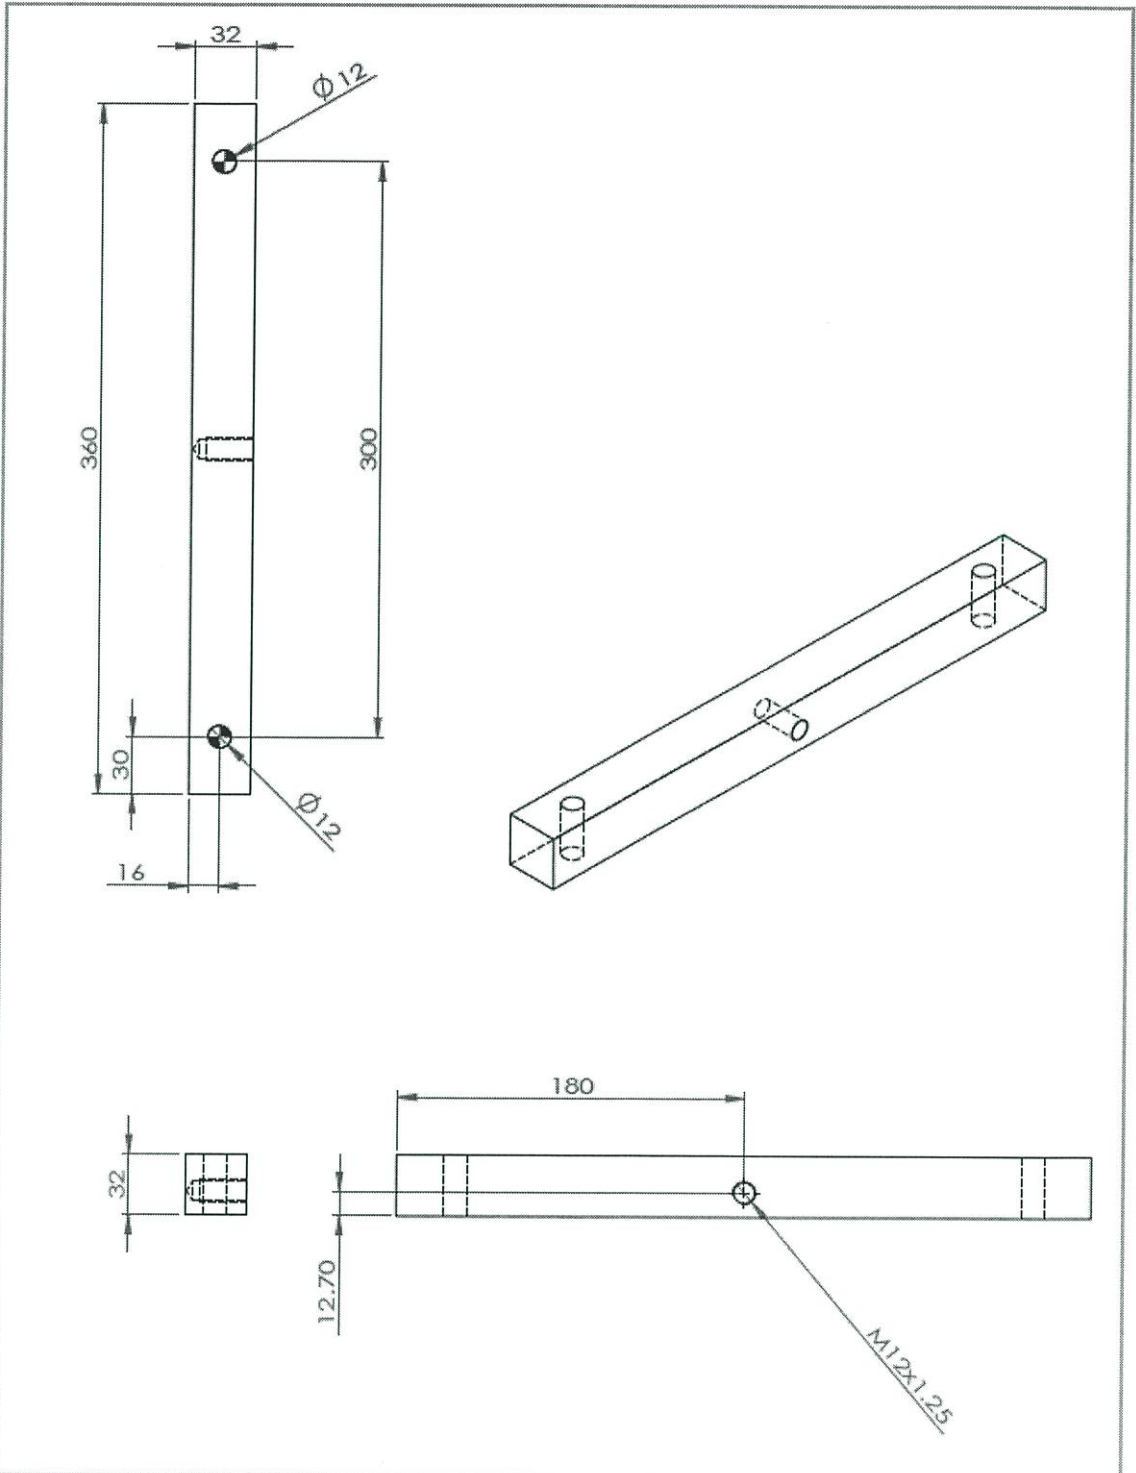





Part name	Front raker	Scale 1:3	
Material	Iron		
King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang	Design	Nutchanon Keawhawong	
	Design	Theeraput Charhom	
	Approve	Polchai Chotiprayanakul	

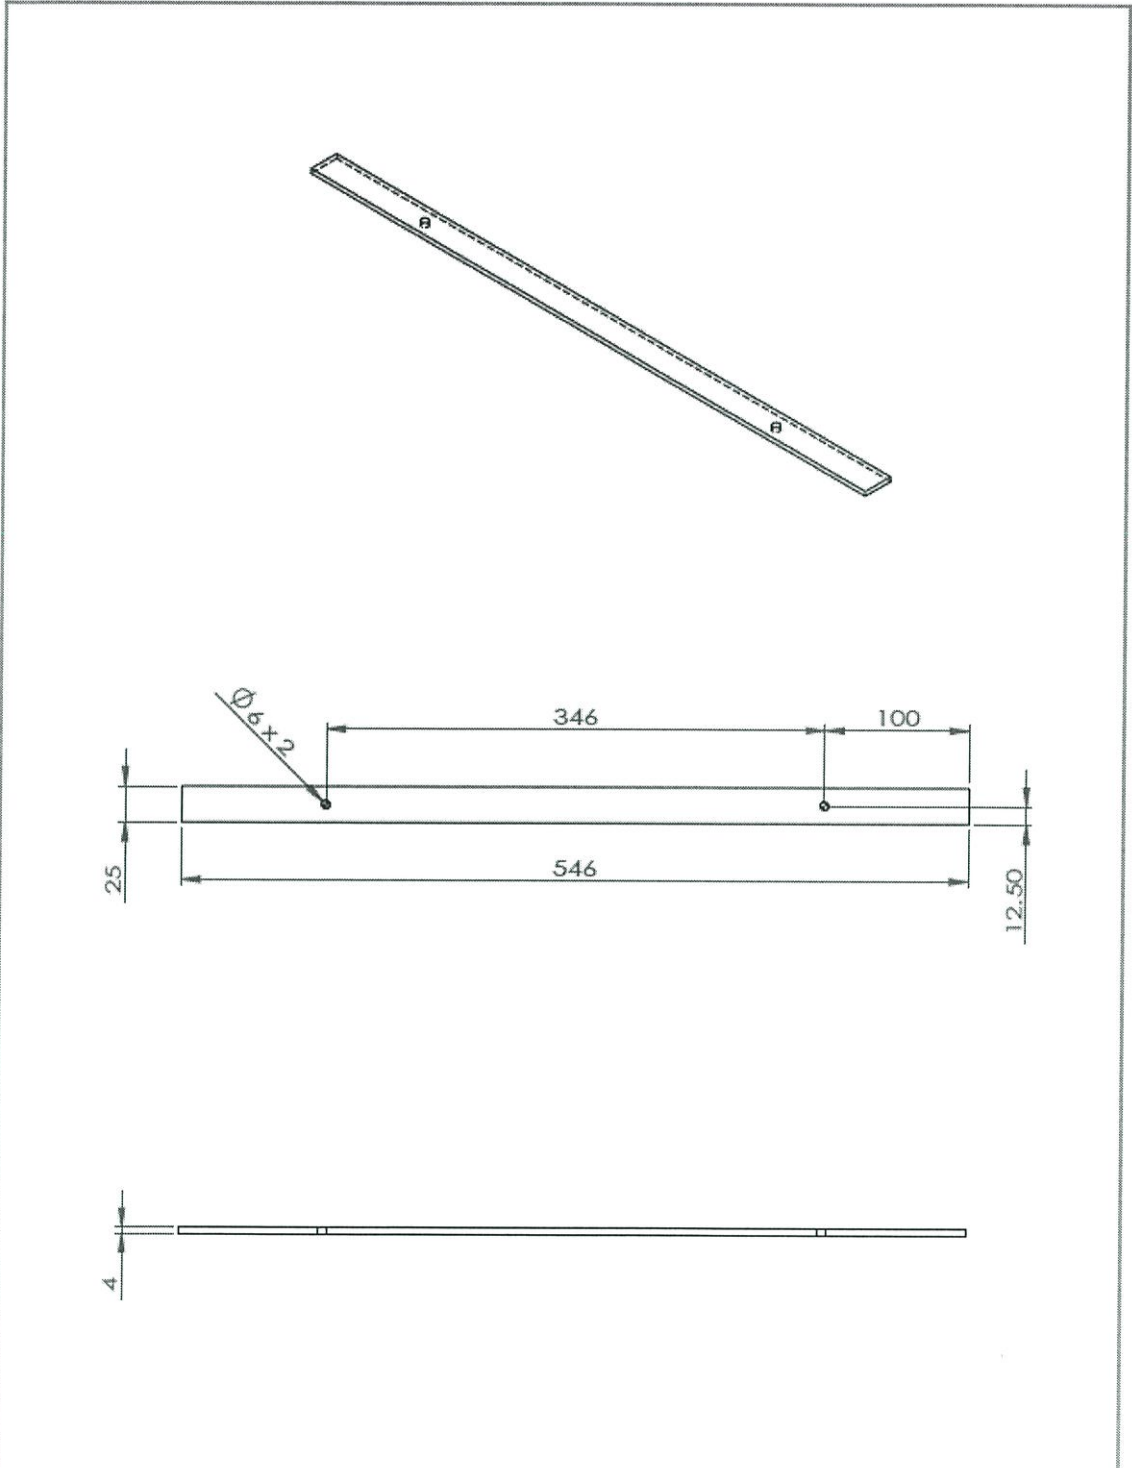




Part name	Linear guide way (x axis) part 2	Scale 1:4
Material	Iron	
King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang	Design	Nutchanon Keawhawong
	Design	Theeraput Chanhom
	Approve	Polchai Chotiprayanukul

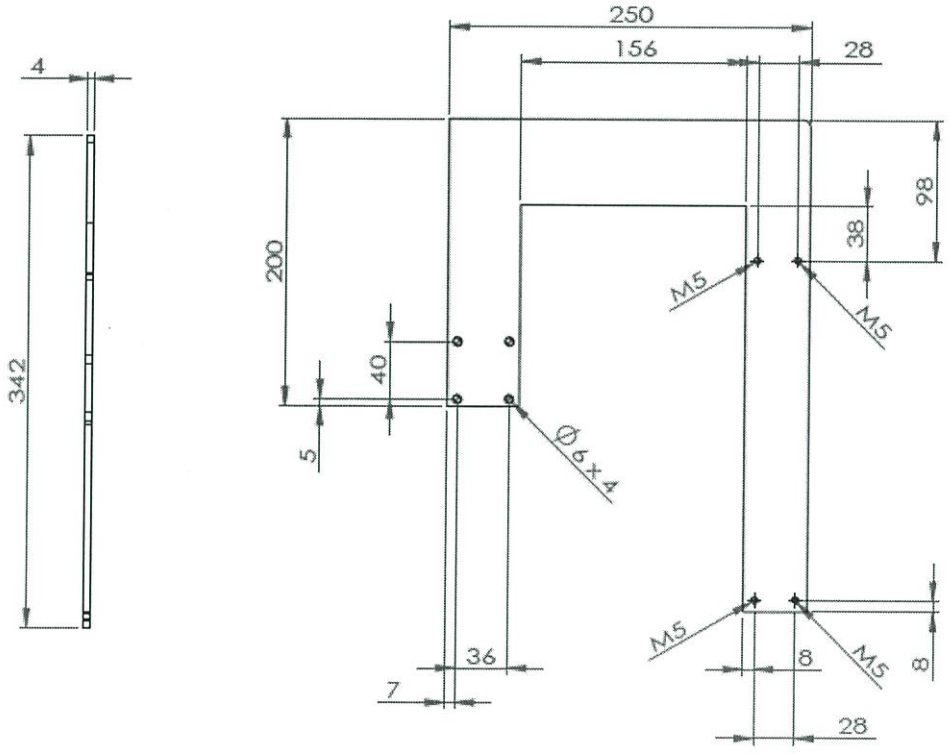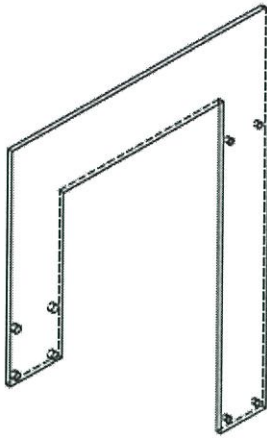


Part name	Linear guide way (z axis) part 2	Scale 1:4
Material	Iron	
King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang	Design	Nutchanon Keawhawong
	Design	Theeraput Chanhom
	Approve	Polchai Chotiprayanakul

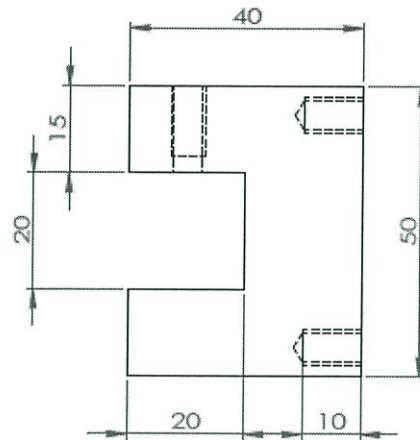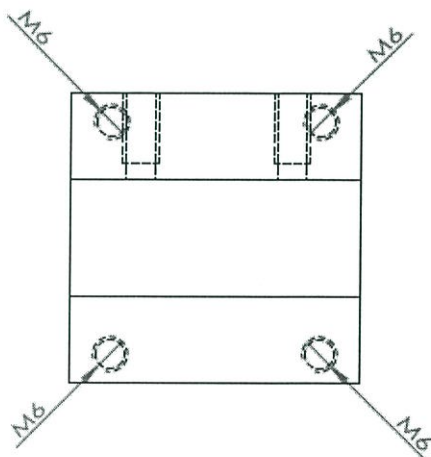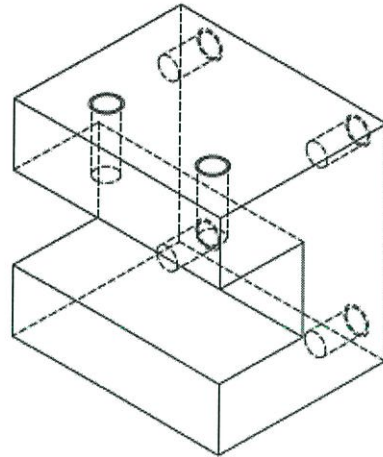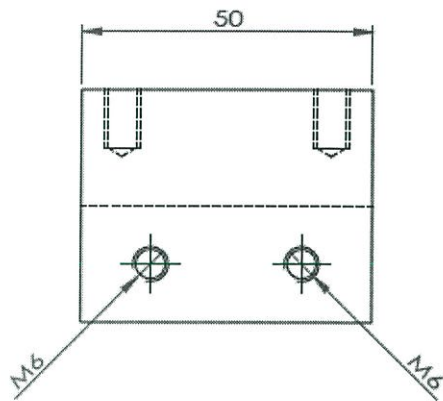





Part name	Fixing cutting tool		Scale 1:1
Material	Iron		
King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang	Design	Nutchanon Keawhawong	
	Design	Theeraput Chanhom	
	Approve	Polchai Chotiprayanakul	

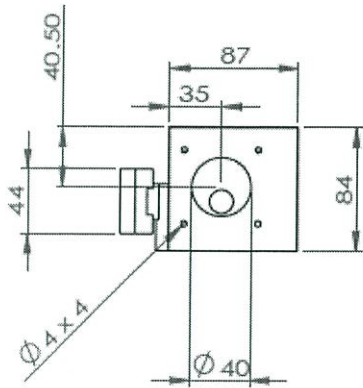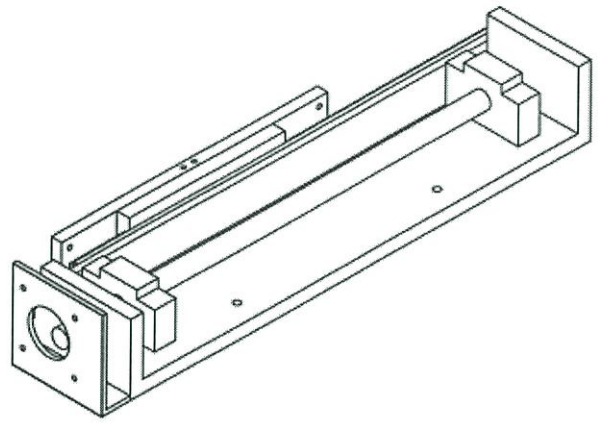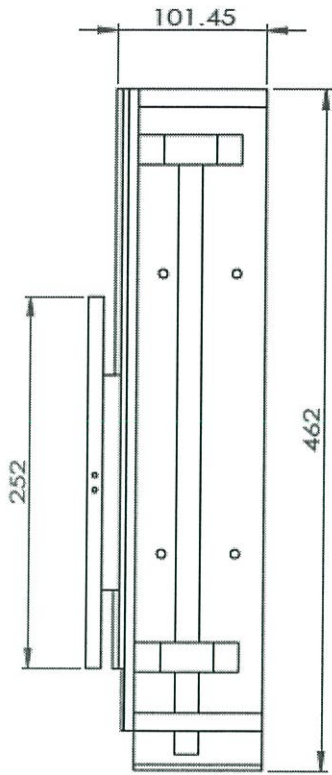




Part name	Linear guide way (z axis) part 1	Scale 1:4	
Material			
King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang	Design	Nutchanon Keawhawong	
	Design	Theeraput Chanhom	
	Approve	Polchai Chotiprayanakul	

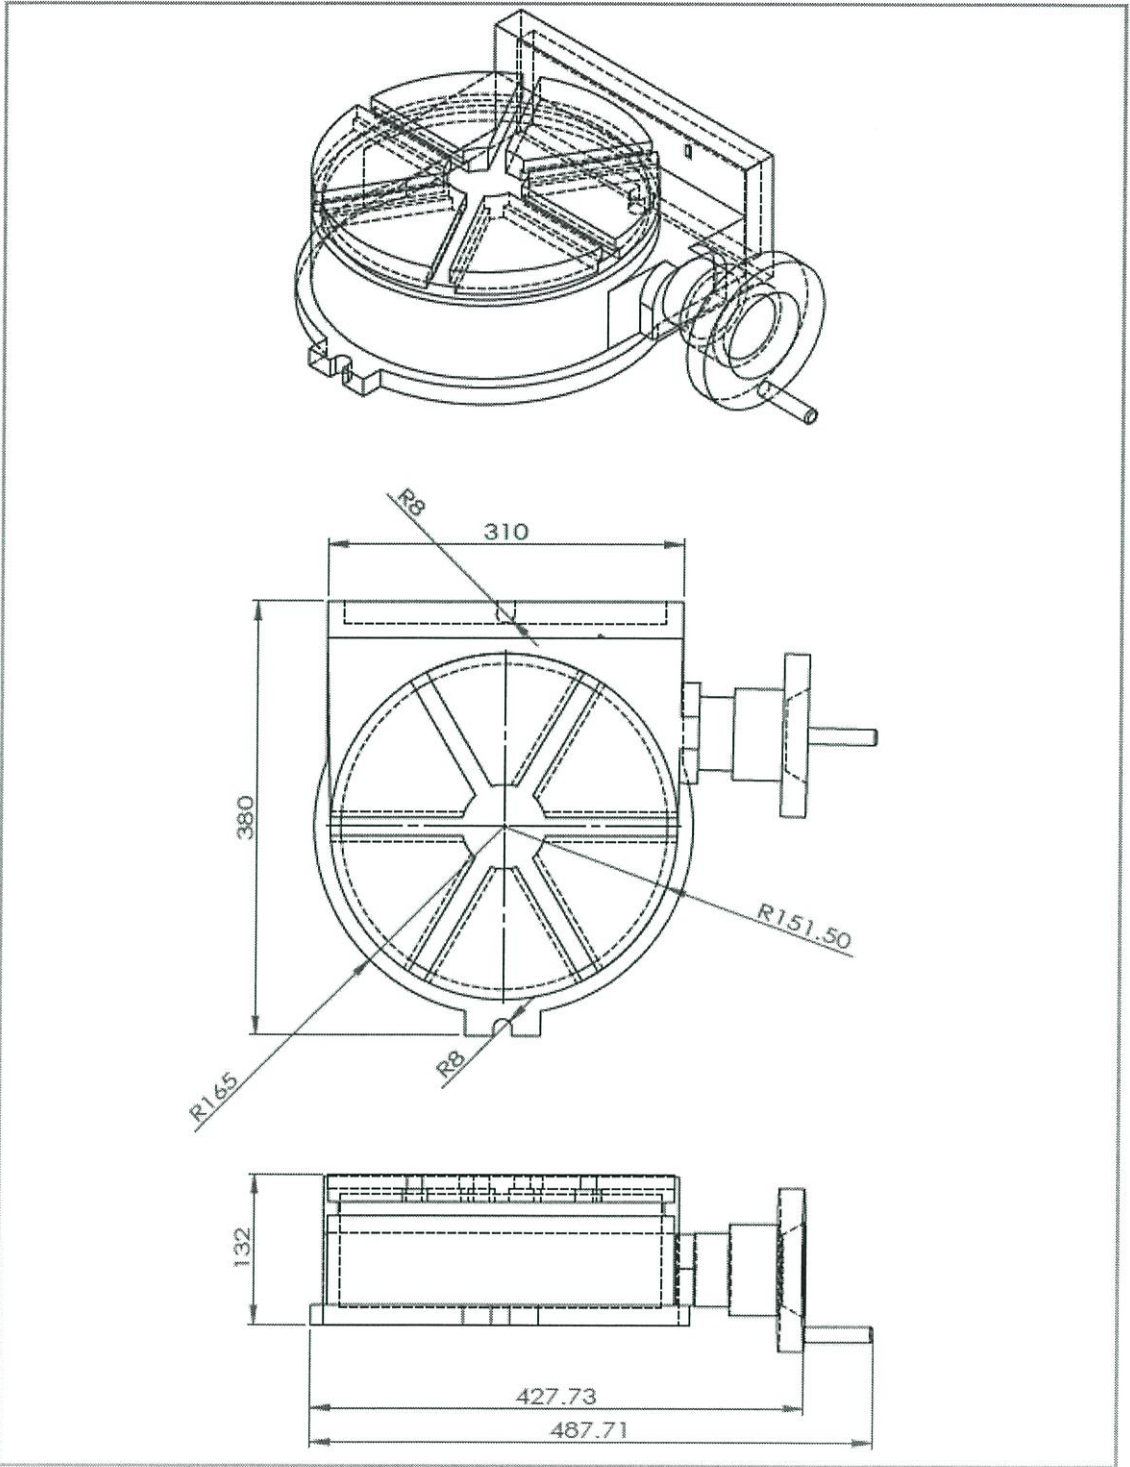



Part name	Rotary table		Scale 1:5
Material	Iron		
King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang	Design	Nutchanon Keawhawong	
	Design	Theeraput Chanhom	
	Approve	Polchai Chotiprayanakul	

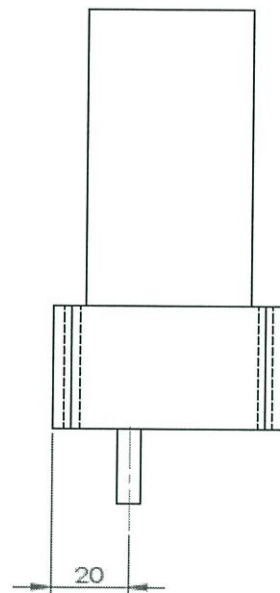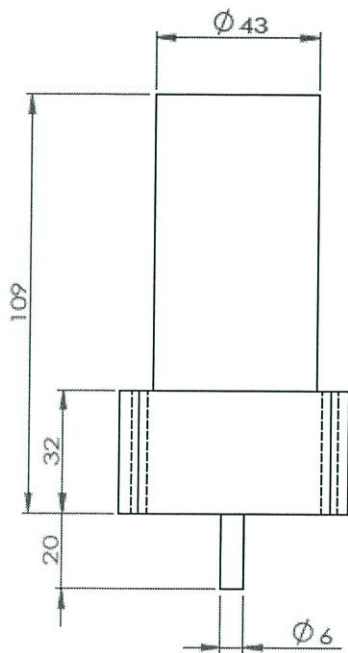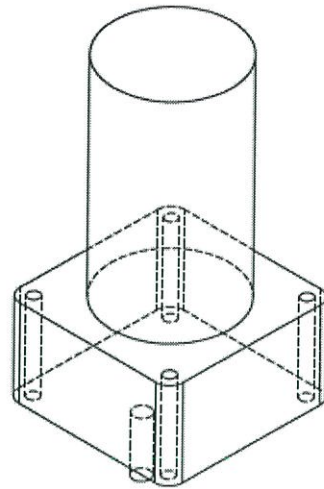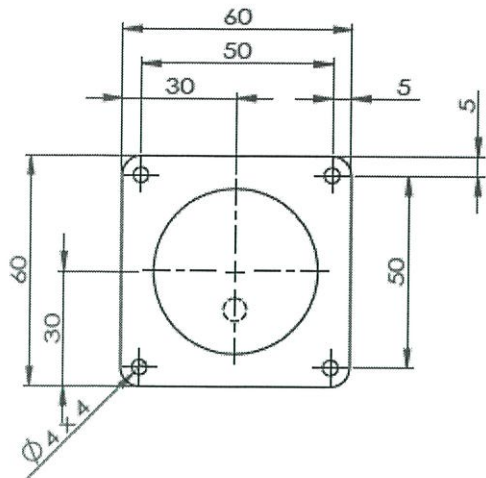



Part name	Motor	Scale 1:1.5	
Material			
King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang	Design	Nutchanon Keawhawong	
	Design	Theeraput Charhom	
	Approve	Polchai Chotiprayanakul	

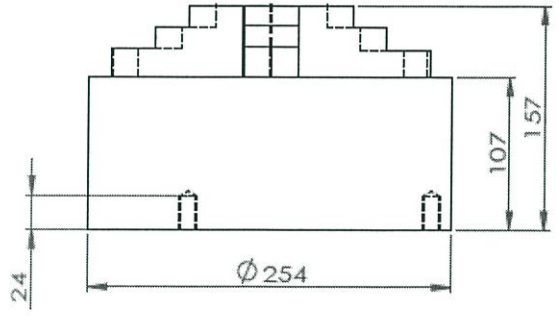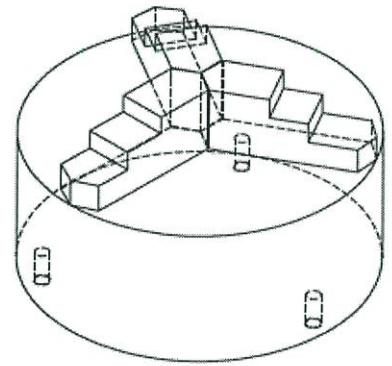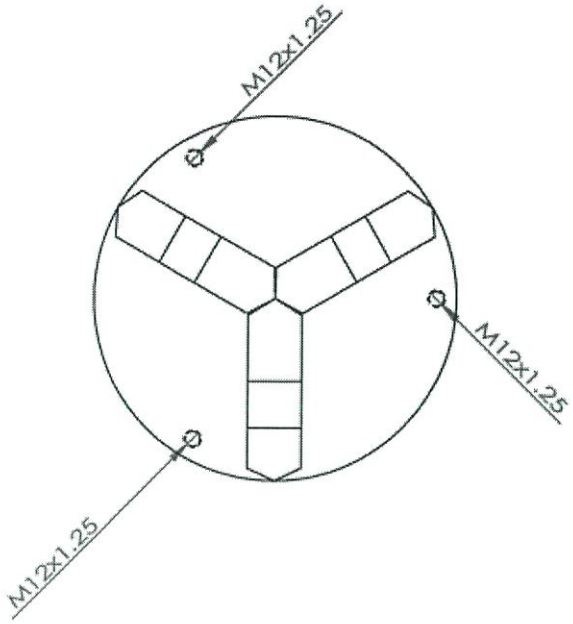



Part name	10 Inch Chuck	Scale 1:4
Material	Iron	
King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang	Design	Nutchanon Keawhawong
	Design	Theeraput Chanhom
	Approve	Polchai Chotiprayanakul

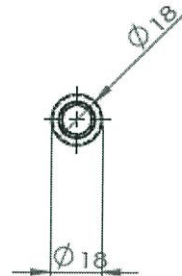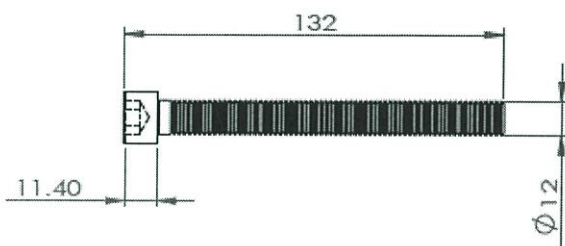



Part name	Screw M12	Scale 1:2
Material	Iron	
King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang	Design	Nutchanon Keawhawong
	Design	Theeraput Chanhom
	Approve	Polchai Chotiprayanakul

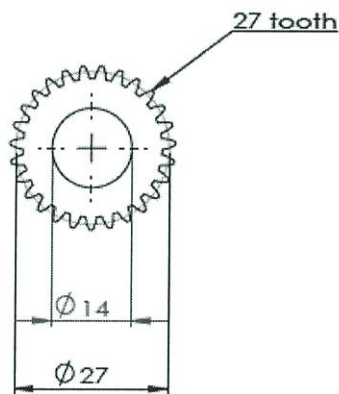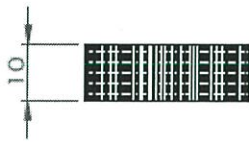


Part name	27 tooth gear	Scale 1:1	
Material	Aluminium		
King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang	Design	Nutchanon Keawhawong	
	Design	Theeraput Chanhom	
	Approve	Polchai Chotiprayanakul	

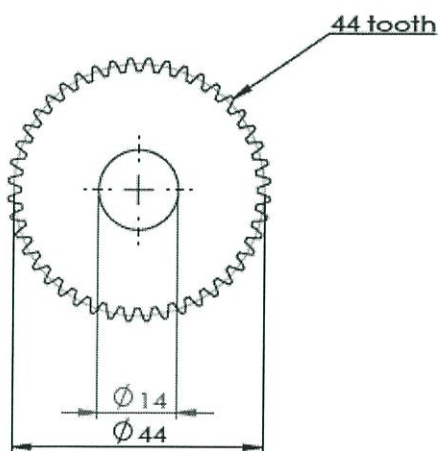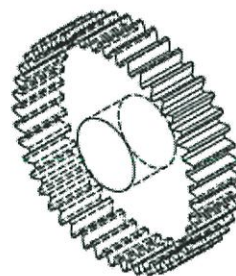




Part name	44 tooth gear	Scale 1:1	
Material	Aluminium		
King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang	Design	Nutchanon Keawhawong	
	Design	Theeraput Chanhom	
	Approve	Polchai Chotiprayanakul	

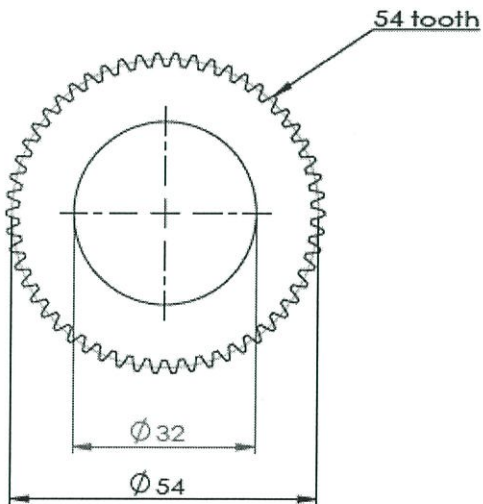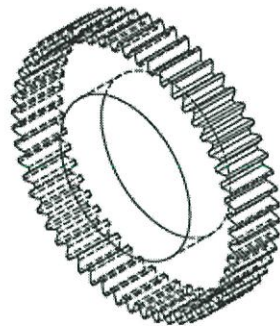




Part name	54 tooth gear	Scale 1:1
Material	Aluminium	
King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang	Design	Nutchanon Keawhawong
	Design	Theeraput Chanhom
	Approve	Polchai Chotiprayanakul

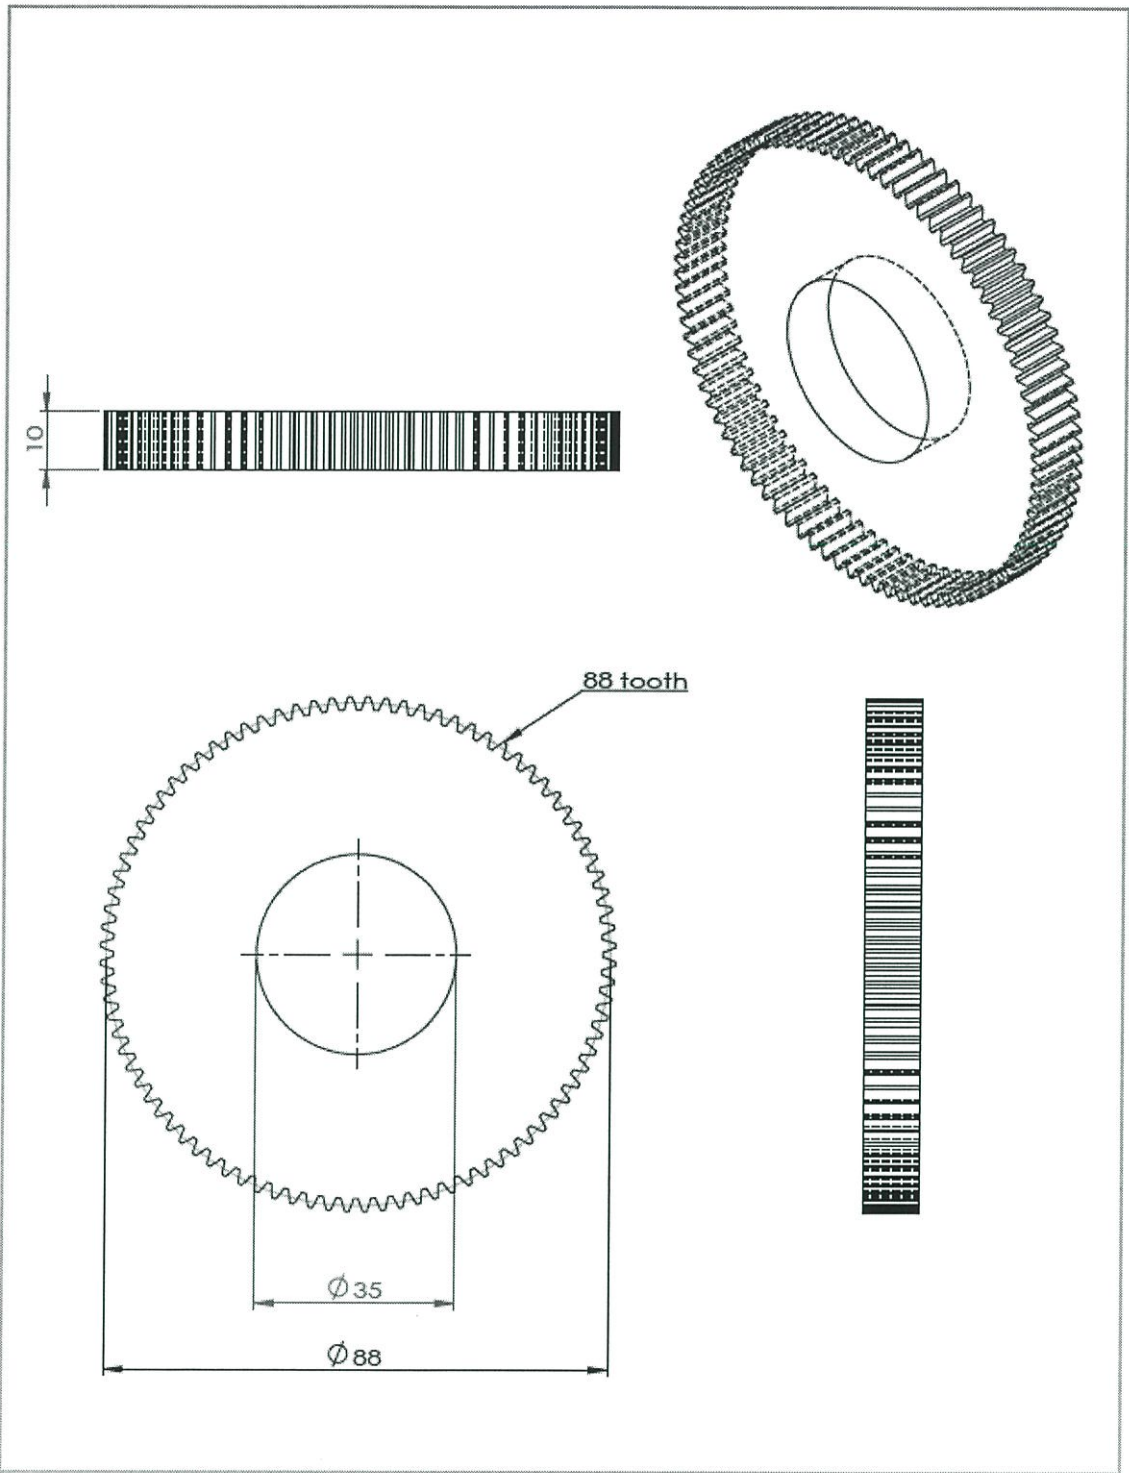

Part name	88 tooth gear	Scale 1:1
Material	Aluminium	
King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang	Design	Nutchanon Keawhawong
	Design	Theeraput Chanhom
	Approve	Polchai Chotiprayanakul

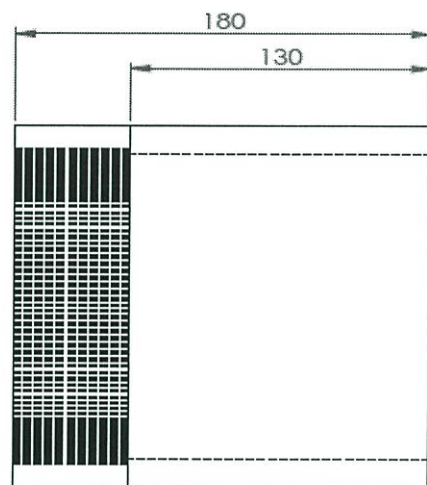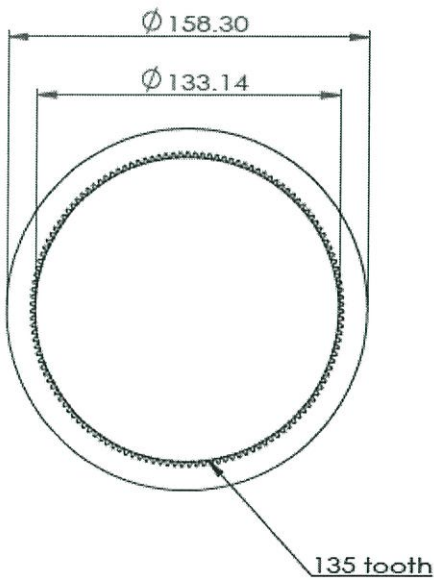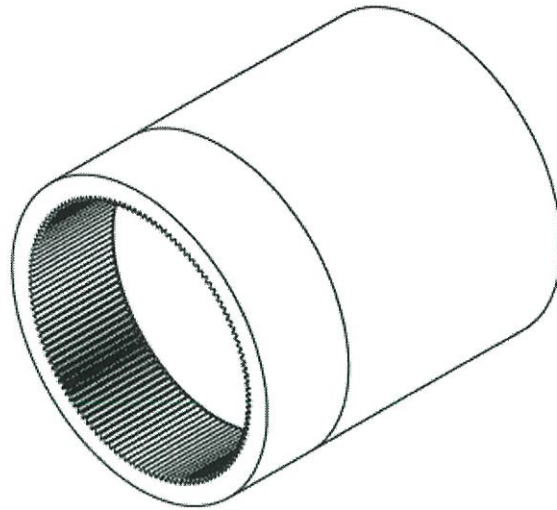

Part name	135 tooth internal gear	Scale 1:2.5	
Material	Aluminium		
King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang	Design	Nutchanon Keawhawong	
	Design	Theeraput Chanhom	
	Approve	Polchai Chotiprayanakul	

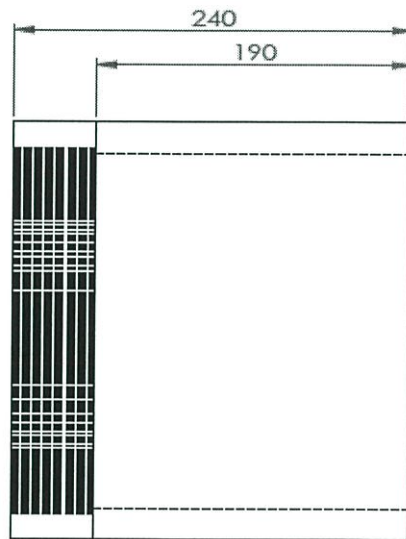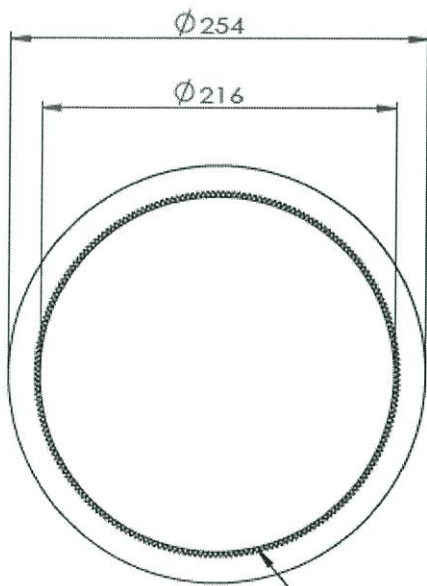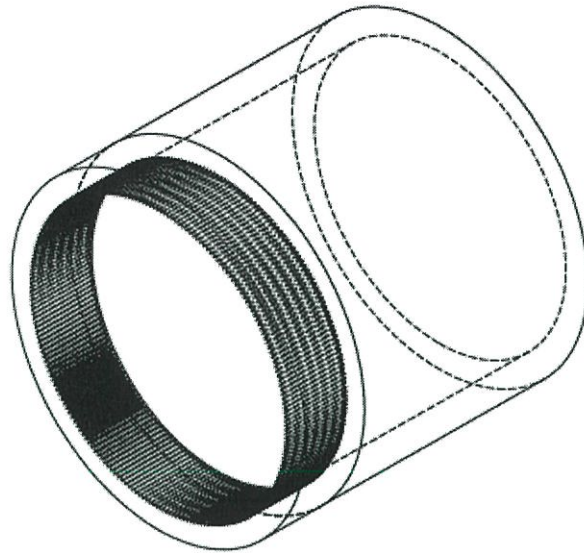


220 tooth

Part name	220 tooth internal gear	Scale 1:3.5
Material	Aluminium	
King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang	Design	Nutchanon Keawhawong
	Design	Theeraput Chanhom
	Approve	Polchai Chotiprayanakul

ภาคผนวก ข

ชุดอุปกรณ์สำหรับจัดทำชุดเฟืองในได้ใช้ Programmable Logic คอนโทรลเลอร์ ในการสั่งงาน โดยมี Ladder Diagram ดังนี้

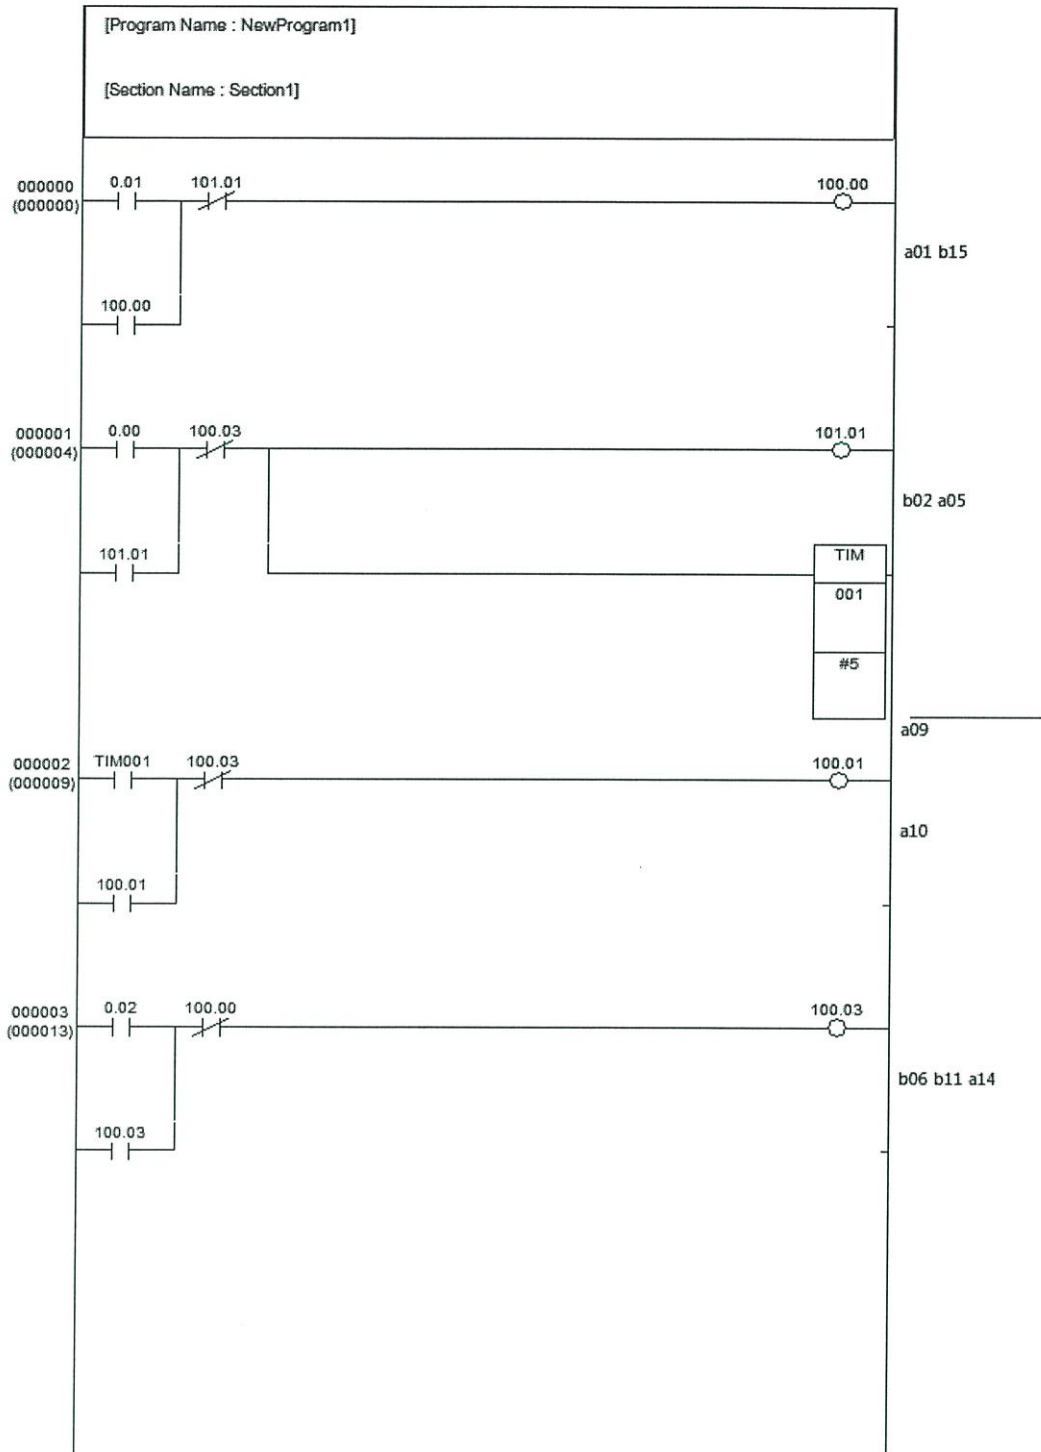

ชุดอุปกรณ์สำหรับจัดทำชุดเฟืองนอกได้ใช้ Visual Basic® ในการควบคุมการทำงานของอุปกรณ์ โดยมี คำสั่งดังนี้

โปรแกรมหลัก (Module)

```
Public Declare Function Inp Lib "DIIPort.dll" _
```

```
Alias "Inp32" (ByVal PortAddress As Integer) As Integer
```

```
Public Declare Sub Out Lib "DIIPort.dll" _
```

```
Alias "Out32" (ByVal PortAddress As Integer, ByVal Value As Integer)
```

```
Public SpindleX, Spindle As Integer
```

```
Public Acc, AccX(5) As Integer
```

```
Public absPos(4) As Long
```

```
Public Emergency As Boolean
```

```
Sub DDA(dx As Long, dy As Long, dz As Long, dw As Long, dm As Long)
```

```
cnt& = 0
```

```
If Abs(dx) > 0 Or Abs(dy) > 0 Or Abs(dz) > 0 Or Abs(dw) > 0 Then
```

```
If dm >= Abs(dx) And dm >= Abs(dy) And dm >= Abs(dz) And dm >= Abs(dw) And dm <> 0 Then
```

```
    If dx <> 0 Then ddx = Abs(dm / dx) Else ddx = 0
```

```
    If dy <> 0 Then ddy = Abs(dm / dy) Else ddy = 0
```

```
    If dz <> 0 Then ddz = Abs(dm / dz) Else ddz = 0
```

```
    If dw <> 0 Then ddw = Abs(dm / dw) Else ddw = 0
```

```
    kx = 1: ky = 1: kz = 1: kw = 1
```

```
    For i = 1 To dm + 1
```

```
        prt = 0
```

```
        If i > ddx * kx Then
```

```
If dx > 0 And Mid(lim_sw, 2, 1) <> "0" Then prt = prt + 16: absPos(0) = absPos(0) + 1
```

```
If dx < 0 And Mid(lim_sw, 3, 1) <> "1" Then prt = prt + 32: absPos(0) = absPos(0) - 1
```

```
kx = kx + 1 ' next pulse
```

```
End If
```

```
If i > ddy * ky Then
```

```
If dy > 0 And Mid(lim_sw, 5, 1) <> "1" Then prt = prt + 4: absPos(1) = absPos(1) + 1
```

```
If dy < 0 And Mid(lim_sw, 4, 1) <> "0" Then prt = prt + 8: absPos(1) = absPos(1) - 1
```

```
ky = ky + 1
```

```
End If
```

```
If i > ddz * kz Then
```

```
If dz > 0 Then prt = prt + 2: absPos(2) = absPos(2) + 1
```

```
If dz < 0 And Mid(lim_sw, 1, 1) <> "1" Then prt = prt + 1: absPos(2) = absPos(2) - 1
```

```
kz = kz + 1
```

```
End If
```

```
If i > ddw * kw Then
```

```
If dw > 0 Then prt = prt + 128: absPos(3) = absPos(3) + 1
```

```
If dw < 0 Then prt = prt + 64: absPos(3) = absPos(3) - 1
```

```
kw = kw + 1
```

```
End If
```

```
Out 888, prt
```

```
For j = 1 To 1000
```

```

Next j
Out 888, 0

For j = 1 To 1000
Next j
'cnt& = cnt& + 1

'If cnt& >= Int(0.5 * dm) Or cnt& > 10 Then monitorPos: cnt& = 0

'DoEvents
Next i

End If
End If

End Sub

Sub monitorPos()
Form1.Label2(0).Caption = Str(absPos(0) * 0.001)
Form1.Label2(0).Refresh
Form1.Label2(1).Caption = Str(absPos(1) * 0.001)
Form1.Label2(1).Refresh
Form1.Label2(2).Caption = Str(absPos(2) * 0.001)
Form1.Label2(2).Refresh
Form1.Label2(3).Caption = Str(absPos(3) * 0.06)
Form1.Label2(3).Refresh
End Sub

Function lim_sw() As String

```

a = Inp(889)

If a >= 128 Then a = a - 128: a7\$ = "0" Else a7\$ = "1"

If a >= 64 Then a = a - 64: a6\$ = "1" Else a6\$ = "0"

If a >= 32 Then a = a - 32: a5\$ = "1" Else a5\$ = "0"

If a >= 16 Then a = a - 16: a4\$ = "1" Else a4\$ = "0"

If a >= 8 Then a = a - 8: a3\$ = "1" Else a3\$ = "0"

If a >= 4 Then a = a - 4: a2\$ = "1" Else a2\$ = "0"

If a >= 2 Then a = a - 2: a1\$ = "1" Else a1\$ = "0"

If a >= 1 Then a = a - 1: a0\$ = "1" Else a0\$ = "0"

lim\_sw = a7\$ + a6\$ + a5\$ + a4\$ + a3\$ + a2\$ + a1\$ + a0\$

End Function

Sub SerialX()

If Spindle < SpindleX And Spindle < 255 Then Spindle = Spindle + 1

If Spindle > SpindleX And Spindle > 0 Then Spindle = Spindle - 1

If Spindle > 0 And Emergency = False Then AccX(5) = 1 Else AccX(5) = 0

Acc = AccX(0) + (2 \* AccX(1)) + (4 \* AccX(2)) + (8 \* AccX(3)) + (16 \* AccX(4)) + (32 \* AccX(5))

Form1.MSComm1.Output = "@" & Chr(Spindle) & Chr(Acc)

End Sub

absPos(0) = 0

Do Until Mid(lim\_sw, 4, 1) = "0"

lim\_sw

```
DDA 0, -1, 0, 0, 1
```

```
DoEvents
```

```
Loop
```

```
absPos(1) = 0
```

```
End Sub
```

```
Sub go_home_XY()
```

```
DDA -absPos(0), -absPos(1), 0, 0, Abs(absPos(0)) + Abs(absPos(1))
```

```
End Sub
```

```
Sub homeZ()
```

```
absPos(2) = 0
```


```
End Sub
```

```
Sub go_home_Z()
```

```
DDA 0, 0, -absPos(2), 0, Abs(absPos(2))
```

```
End Sub
```

โปรแกรมสำหรับ สั่งงานแกน x y z และ Spindle สำหรับเครื่องกัดอัตโนมัติ (Form1)

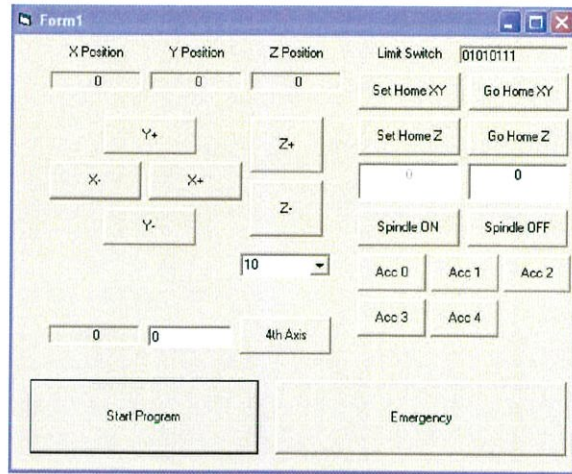

รูปที่ ผข 1 หน้าต่างสำหรับสั่งงานเครื่องกัดอัตโนมัติ

```
Private Sub Command10_Click()
```

```
DDA 0, 0, 0, (Val(Text2.Text) / 0.06) - absPos(3), Abs((Val(Text2.Text) / 0.06) - absPos(3)) * 3
```

```
End Sub
```

```
Private Sub Command8_Click(Index As Integer)
```

```
If AccX(Index) = 1 Then AccX(Index) = 0 Else AccX(Index) = 1
```

```
Acc = AccX(0) + (2 * AccX(1)) + (4 * AccX(2)) + (8 * AccX(3)) + (16 * AccX(4)) + (32 * AccX(5))
```

```
End Sub
```

```
Private Sub Command9_Click()
```

```
Emergency = True
```

```
Text1(1) = 0
```

```
SpindleX = 0
```

```
End Sub
```

```
Private Sub Form_Load()
```

```
Emergency = False
```

```
MSComm1.PortOpen = True
```

```
SpindleX = 0
```

```
Spindle = 0
```

```
Acc = 0
```

```
For i = 1 To 5
```

```
    AccX(i) = 0
```

```
Next i
```

```
End Sub
```

```
Private Sub Form_Unload(Cancel As Integer)
```

```
MSComm1.PortOpen = False
```

```
End
```

```
End Sub
```

```
Private Sub Command1_Click(Index As Integer)
```

```
a& = Int(Val(Combo1.Text) / 0.001)
```

```
If Index = 0 Then DDA -a&, 0, 0, 0, a&
```

```
If Index = 1 Then DDA a&, 0, 0, 0, a&
```

```
End Sub
```

```
Private Sub Command2_Click(Index As Integer)
```

```
a& = Int(Val(Combo1.Text) / 0.001)
```

```
If Index = 0 Then DDA 0, a&, 0, 0, a&
```

```
If Index = 1 Then DDA 0, -a&, 0, 0, a&
```

```
End Sub
```

```
Private Sub Command3_Click(Index As Integer)
```

```
a& = Int(Val(Combo1.Text) / 0.001)
```

```
If Index = 0 Then DDA 0, 0, a&, 0, a&
```

```
If Index = 1 Then DDA 0, 0, -a&, 0, a&
```

```
End Sub
```

```
Private Sub Command4_Click(Index As Integer)
If Index = 0 Then homeXY
If Index = 1 Then go_home_XY
End Sub
```

```
Private Sub Command5_Click(Index As Integer)
If Index = 0 Then homeZ
If Index = 1 Then go_home_Z
```

```
End Sub
```


```
Private Sub Command6_Click()
Form2.Show
End Sub
```

```
Private Sub Command7_Click(Index As Integer)
If Index = 0 Then SpindleX = Val(Text1(1))
If Index = 1 Then Text1(1) = 0: SpindleX = 0
End Sub
```

```
Private Sub Timer1_Timer()
Label3(1).Caption = lim_sw
monitorPos
Text1(0) = Spindle
SerialX

End Sub
```

โปรแกรมสำหรับสั่งงานการกัดเฟือง (Form2)

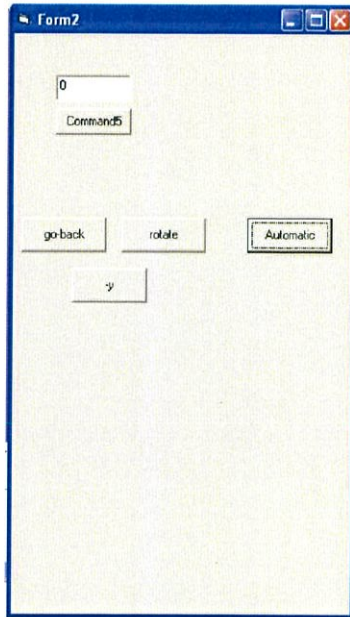

รูปที่ ๒ หน้าต่างสำหรับสั่งงานการกัดเฟือง

```
Dim ang As Single
Dim angCnt As Integer
Private Sub Command1_Click()
For i = 1 To 21
Command3.Value = True
Command2.Value = True
Next i
angCnt = 0
End Sub
Private Sub Command2_Click()
DDA -40000, 0, 0, 0, 160000
DDA 40000, 0, 0, 0, 160000
End Sub
```

```
Private Sub Command3_Click()
```

```
ang = 360 / 20
```

```
DDA 0, 0, 0, (ang * angCnt / 0.06) - absPos(3), Abs((ang * angCnt / 0.06) - absPos(3)) * 3
```

```
angCnt = angCnt + 1
```

```
End Sub
```

```
Private Sub Command4_Click()
```

```
DDA 0, -500, 0, 0, 500
```

```
End Sub
```

```
Private Sub Command5_Click()
```

```
DDA 0, 0, 0, (Val(Text1.Text) / 0.06) - absPos(3), Abs((Val(Text1.Text) / 0.06) - absPos(3)) * 3
```

```
End
```