

การซ่อมบำรุงและปรับปรุงเครื่องกัดซีเอ็นซี 3 แกน
CNC MILLING MACHINE MAINTENANCE



นางสาววชิรา ช่างไชย

MS.WACHIRA CHANGCHAI

นางสาวธัญลักษณ์ งามจรรยาภรณ์

MS.THANYALAK NGAMJUNYAPORN

ปริญญานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ปีการศึกษา 2557

การซ่อมบำรุงและปรับปรุงเครื่องกัดซีเอ็นซี 3 แกน
CNC MILLING MACHINE MAINTENANCE



นางสาวชिरา ช้างไชย

MS.WACHIRA CHANGCHAI

นางสาวธัญญลักษณ์ งามจรรยาภรณ์

MS.THANYALAK NGAMJUNYAPORN

ปริญญานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า

ปีการศึกษา 2557

ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้คัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

CNC MILLING MACHINE MAINTENANCE



A THESIS SUBMITTED IN PARTIAL FULFILLMENT
OF THE REQUIREMENT FOR THE DEGREE OF
BACHELOR OF ENGINEERING IN INDUSTRIAL ENGINEERING
FACULTY OF ENGINEERING

KING MONGKUT'S INSTITUTE OF TECHNOLOGY LADKRABANG

ACADEMIC YEAR 2014

เอกสารนี้เป็นเอกสารลิขสิทธิ์ของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้คัดลอกหรือเผยแพร่เอกสารนี้โดยไม่ได้รับอนุญาตจากสถาบันฯ

คณะวิศวกรรมศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ใบรับรองปริญญาโท

หัวข้อปริญญาโท

การซ่อมบำรุงและปรับปรุงเครื่องกัดซีเอ็นซี 3 แกน
CNC MILLING MACHINE MAINTENANCE

นักศึกษา

นางสาวชिरา ช่างไชย รหัสประจำตัว 54011110
นางสาวธัญญลักษณ์ งามจรรยาภรณ์ รหัสประจำตัว 54011379

หลักสูตร

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหกรรม

อาจารย์ผู้ควบคุมปริญญาโท



(ดร. พลชัย โสติปยายนกุล)

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้คัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

หัวข้อปริญญานิพนธ์	การซ่อมบำรุงและปรับปรุงเครื่องกัดซีเอ็นซี 3 แกน
นักศึกษา	นางสาวชिरา ช่างไชย นางสาวัญญลักษณ์ งามจรรยาภรณ์
หลักสูตร	วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
ปีการศึกษา	สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 2557
อาจารย์ผู้ควบคุมปริญญานิพนธ์	ดร. พลชัย โชติปรายนกุล

บทคัดย่อ

ปริญญานิพนธ์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการซ่อมบำรุงและปรับปรุงเครื่องกัดซีเอ็นซี (Computer Numerical Control: CNC) 3 แกน โดยทำศึกษาระบบของเครื่องกัดซีเอ็นซี 3 แกน หลักการทำงาน และพร้อมประยุกต์ความรู้ทางด้านเครื่องกัดซีเอ็นซีมาปรับปรุงเครื่องกัดซีเอ็นซีเก่าให้สามารถนำกลับใช้งานได้ การสั่งงานเครื่องกัดซีเอ็นซีใช้การสั่งงานผ่านโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เขียนขึ้นมาด้วยโปรแกรมวิซวลเบสิก (Visual Basic) สามารถรับคำสั่งงาน รหัส จีโค้ด เอ็มโค้ด (G-code and M-code) ซึ่งเป็นคำสั่งหรือภาษาที่ใช้สั่งงานเครื่องซีเอ็นซี ในการเขียนโปรแกรมจะแสดงส่วนที่รับจีโค้ด ชุดคำสั่งทำการเริ่มโปรแกรมจากจีโค้ด และส่วนที่แสดงพิกัดปัจจุบันของหัวกัด หน้าต่างโปรแกรมสำหรับบังคับทิศทางด้วยมือตามระยะการเคลื่อนที่เคลื่อนที่ที่กำหนด คำสั่งหยุดโปรแกรม ตัวเลือกเพื่อกำหนดระยะการเคลื่อนที่ คำสั่งการตั้งพิกัดอ้างอิงใหม่เป็นต้น ซึ่งทั้งหมดจะเป็นหน้าต่างโปรแกรมที่ใช้ในการควบคุมการสั่งงานเครื่องกัดซีเอ็นซีให้สามารถกัดชิ้นงานตามที่ต้องการ โดยผลที่ได้จากการซ่อมและปรับปรุงแสดงในการทดสอบเครื่องจักรซีเอ็นซีที่ทำงานได้อย่างแม่นยำตามชุดคำสั่งจีโค้ดที่ให้

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้คัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

Thesis Title CNC Milling Machine Maintenance
Student MS. Wachira Changchai
 MS. Thanyalak Ngamjunyaporn
Degree Bachelor of Engineering in Industrial Engineering
 King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang
Academic Year 2014
Thesis Advisor Dr. Pholchai Chotiprayanakul

ABSTRACT

This thesis is to maintenance CNC milling machine (Computer Numerical Control: CNC). First, to study the working principle of the machine, to replace and repair the broken parts of CNC milling machine and then to program and build the CNC milling machine software can be support G-code and M-code with Visual Basic. The software show enter G-code, button for start program, show current position, button for manual control, button for stop program, select unit and button for set zero. All of which are CUI of CNC software that is used to control the CNC milling machine for milling is required. The results of the tests are shown in maintenance CNC machines that work precisely according to the G-code.

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้คัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

กิตติกรรมประกาศ

ปริญญาบัตรเรื่อง การซ่อมบำรุงและปรับปรุงเครื่องกัดซีเอ็นซี 3 แกน สามารถสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี คณะผู้จัดทำขอกราบขอบพระคุณทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องส่งผลให้ปริญญาบัตรฉบับนี้เสร็จสมบูรณ์

ดร. พลชัย โชติปราชญกุล อาจารย์ที่ปรึกษาปริญญาบัตร คณะผู้จัดทำขอบพระคุณเป็นอย่างสูง สำหรับการให้โอกาสในการศึกษาปริญญาบัตรฉบับนี้ รวมทั้งความรู้ คำแนะนำ ความช่วยเหลือ และความเอาใจใส่ในทุกๆ ด้านตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา

ขอขอบพระคุณคณาจารย์ทุกท่านในภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการที่ให้ความรู้ ความเอาใจใส่ และคำแนะนำสำหรับการจัดทำปริญญาบัตรฉบับนี้

ขอขอบคุณ คุณพ่อ คุณแม่และเพื่อนทุกคนสำหรับกำลังใจ การสนับสนุน และความช่วยเหลือในทุกๆ ด้าน จนทำให้ปริญญาบัตรสำเร็จลุล่วงเป็นอย่างดี

นางสาวชिरา ช่างไชย
นางสาวธัญญลักษณ์ งามจรรยาภรณ์

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้คัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

สารบัญ

	หน้า
บทคัดย่อภาษาไทย.....	ก
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ.....	ข
กิตติกรรมประกาศ.....	ค
สารบัญ.....	ง
สารบัญตาราง.....	ฉ
สารบัญรูป.....	ช
บทที่ 1 บทนำ	
1.1 ความเป็นมาและความสำคัญของโครงการ.....	1
1.2 วัตถุประสงค์ของการศึกษา.....	1
1.3 ขอบเขตของปริญญานิพนธ์.....	1
1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ.....	2
บทที่ 2 หลักการและทฤษฎี	
2.1 เครื่องซีเอ็นซี (CNC).....	3
2.2 ความเป็นมาของเครื่องซีเอ็นซี.....	3
2.3 องค์ประกอบของเครื่องจักรกลซีเอ็นซี.....	4
2.3.1 ชุดควบคุม.....	4
2.3.2 กลไกการเคลื่อนที่.....	4
2.3.3 ตัวเครื่องจักร.....	5
2.4 หลักการทำงานของเครื่องจักรกลซีเอ็นซี (CNC).....	5
2.5 ระบบโคออร์ดิเนตและการกำหนดตำแหน่ง.....	6
2.5.1 ระบบโคออร์ดิเนตแบบ 3 แกน.....	6
2.5.2 จุดศูนย์และจุดอ้างอิง (Zero point and Reference point).....	7
2.5.3 การกำหนดค่าโคออร์ดิเนต.....	8
2.6 โปรแกรมสำหรับเครื่องซีเอ็นซี (CNC).....	9
2.7 โปรแกรมที่ใช้ในการควบคุมเครื่องกัดซีเอ็นซี (CNC).....	9
2.8 ทฤษฎีการสร้างเส้นตรง (Digital Differential Analyzer).....	11

สารบัญ (ต่อ)

	หน้า
บทที่ 3 วิธีการดำเนินงาน	
3.1 การศึกษาข้อมูล.....	16
3.2 การปรับปรุงและการดำเนินงาน.....	16
3.2.1 ส่วนของฮาร์ดแวร์ (Hardware).....	16
3.2.2 ส่วนของซอฟต์แวร์ (Software).....	20
3.3 การทดสอบการทำงาน.....	26
บทที่ 4 ผลการดำเนินงาน	
4.1 ผลการทดลองในส่วนของฮาร์ดแวร์ (Hardware).....	28
4.2 ผลการทดลองในส่วนของซอฟต์แวร์ (Software).....	30
4.2.1 การทดสอบโค้ด G00.....	30
4.2.2 การทดสอบโค้ด G02.....	31
4.2.3 การทดสอบโค้ด G03.....	31
4.2.4 การทดสอบโค้ด G19.....	32
4.2.5 การทดสอบโค้ด M03.....	32
4.2.6 การป้อนชุดคำสั่งจีโค้ด.....	33
บทที่ 5 สรุปผลการดำเนินงาน	
5.1 สรุปผลการดำเนินงาน.....	35
5.2 ข้อเสนอแนะ.....	35
หนังสืออ้างอิง.....	36
ภาคผนวก.....	ผ1

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้คัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

สารบัญตาราง

หน้า

ตารางที่ 2.1 ตัวอย่างคำสั่งรหัสจีพีพื้นฐาน.....	10
---	----



เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้คัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

สารบัญรูป

	หน้า
รูปที่ 2.1 แสดงหลักการทำงานของเครื่องซีเอ็นซี (CNC).....	6
รูปที่ 2.2 ระบบโคออร์ดิเนตแบบ 3 แกนของเครื่องกัดซีเอ็นซี.....	6
รูปที่ 2.3 รูปแสดงจุดศูนย์เครื่องกัดซีเอ็นซี.....	7
รูปที่ 2.4 ตำแหน่งจุดอ้างอิงของเครื่องกัดซีเอ็นซี.....	8
รูปที่ 2.5 การกำหนดค่าโคออร์ดิเนตแบบต่อเนื่อง (Incremental).....	8
รูปที่ 2.6 การกำหนดค่าโคออร์ดิเนตแบบสัมบูรณ์ (Absolute).....	9
รูปที่ 2.7 กราฟแสดงค่าจากสมการ $x(t) = pt$	11
รูปที่ 2.8 กราฟแสดงค่าจากสมการ $x(t) = \int_0^t p\Delta t$	12
รูปที่ 2.9 กราฟแสดงค่าจากสมการ $x(t) \cong \sum_{i=0}^k p\Delta t$	12
รูปที่ 2.10 กราฟแสดงค่าจากสมการ $x(k) \cong \sum_{i=0}^k pT$	12
รูปที่ 2.11 แผนภูมิขั้นตอนการประมวลผลแบบ DDA จากสมการ $x(k) \cong \sum_{i=0}^k pT$	13
รูปที่ 2.12 การใช้ DDA ควบคุมการเคลื่อนที่ใน 3 มิติแบบคาร์ทีเซียน.....	13
รูปที่ 2.13 ผังงานแสดงกระบวนการวิเคราะห์ของ Digital Differential Analyzer (DDA) Algorithm.....	14
รูปที่ 2.14 ผังงานแสดงกระบวนการวิเคราะห์ของ Digital Differential Analyzer (DDA) Algorithm (ต่อ).....	15
รูปที่ 3.1 สภาพก่อนการปรับปรุงของเครื่องกัดซีเอ็นซี ด้านหน้า.....	17
รูปที่ 3.2 สภาพก่อนการปรับปรุงของเครื่องกัดซีเอ็นซี ด้านหลัง.....	17
รูปที่ 3.3 ชิ้นส่วนอุปกรณ์ที่ไม่สามารถใช้งานได้ (แผงซีพียู).....	18
รูปที่ 3.4 ประตูเปิดปิดสำหรับใส่ชิ้นงาน.....	19
รูปที่ 3.5 สภาพเครื่องก่อนปรับปรุงที่ยังไม่ได้ประกอบฝาเครื่อง.....	19
รูปที่ 3.6 อุปกรณ์คอมพิวเตอรืชุดก่อนการปรับปรุง.....	20
รูปที่ 3.7 หน้าต่างโปรแกรมที่ใช้ในการควบคุมเครื่องกัดซีเอ็นซี 3 แกน.....	21
รูปที่ 3.8 ผังงานแสดงการทำงานของปุ่มกดควบคุมทิศทางหัวกัด.....	22
รูปที่ 3.9 การเคลื่อนที่ของส่วนโค้งที่เกิดจากการเคลื่อนที่เป็นเส้นตรงเล็กๆ ในระนาบ XY.....	24
รูปที่ 3.10 การเคลื่อนที่ของส่วนโค้งที่เกิดจากการเคลื่อนที่เป็นเส้นตรงเล็กๆ ในระนาบ XZ.....	24
รูปที่ 3.11 การเคลื่อนที่ของส่วนโค้งที่เกิดจากการเคลื่อนที่เป็นเส้นตรงเล็กๆ ในระนาบ YZ.....	25
รูปที่ 3.12 ตัวอย่างการทดสอบโดยใช้ดินสอ.....	26

สารบัญรูป (ต่อ)

	หน้า
รูปที่ 3.13 ใช้ดินสอแทนมีดตัดเอ็นมิล.....	27
รูปที่ 4.1 ผลการดำเนินงานในส่วนของฮาร์ดแวร์ (Hardware).....	28
รูปที่ 4.2 ผลการดำเนินงานในส่วนของฮาร์ดแวร์ (Hardware).....	29
รูปที่ 4.3 ผลการดำเนินงานในส่วนของฮาร์ดแวร์ (Hardware).....	29
รูปที่ 4.4 ผลการดำเนินงานในส่วนของฮาร์ดแวร์ (Hardware).....	30
รูปที่ 4.5 ตัวอย่างการใช้คำสั่ง G00.....	30
รูปที่ 4.6 ตัวอย่างการใช้คำสั่ง G02.....	31
รูปที่ 4.7 ตัวอย่างการใช้คำสั่ง G03.....	31
รูปที่ 4.8 ตัวอย่างการใช้คำสั่ง G19.....	32
รูปที่ 4.9 ตัวอย่างการใช้คำสั่ง M03.....	32
รูปที่ 4.10 ตัวอย่างรูปที่ใช้ทดสอบคำสั่งจีโค้ด.....	33
รูปที่ 4.11 รูปผลการทดลองในการใช้เครื่องซีเอ็นซี.....	34
รูปที่ 4.12 รูปผลการทดลองในการใช้เครื่องซีเอ็นซี.....	34

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้คัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

บทที่ 1

บทนำ

1.1 ความเป็นมาและความสำคัญของโครงการ

อุตสาหกรรมการผลิตในปัจจุบันมีความต้องการในการผลิตสินค้าให้ได้จำนวนมากเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค เครื่องจักรกลจึงมีความสำคัญมากต่อการผลิตและเครื่องจักรกลที่มีการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาจะช่วยลดระยะเวลาการผลิตและเพิ่มประสิทธิภาพของการผลิต

กระบวนการผลิตในปัจจุบันมีการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ที่ประกอบด้วยระบบการทำงานของเครื่องจักรอัตโนมัติที่เรียกว่าเครื่องซีเอ็นซี (CNC) ย่อมาจาก Computerized Numerical Control เป็นเครื่องจักรกลที่มีการควบคุมการทำงานด้วยระบบคอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรมสร้างข้อมูลคำสั่งเพื่อควบคุมการทำงานของมอเตอร์ต่างๆ ให้แกน X, Y และ Z สามารถเคลื่อนที่ได้ตามตำแหน่งและทิศทางที่ต้องการ

จึงเห็นว่ามีมีความจำเป็นที่ต้องศึกษาเครื่องกัดซีเอ็นซี (CNC) 3 แกนและทำการพัฒนาปรับปรุงเครื่องกัดซีเอ็นซี (CNC) 3 แกนที่มีอยู่ในสถานศึกษาให้สามารถใช้งานได้ตามชุดคำสั่งของโปรแกรมที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นเครื่องจักรสำหรับการศึกษานักศึกษาหรือผู้ที่สนใจ

1.2 วัตถุประสงค์ของการศึกษา

วัตถุประสงค์หลักของโครงการ ได้แก่

1. เพื่อศึกษาระบบของเครื่องกัดซีเอ็นซี (CNC) 3 แกน
2. ซ่อมบำรุงและปรับปรุงโครงสร้างภายนอกของเครื่องกัดซีเอ็นซี (CNC) 3 แกน
3. เพื่อศึกษาโปรแกรมวิซวลเบสิก (Visual Basic) และนำมาใช้ในการควบคุมระบบของเครื่องกัดซีเอ็นซี (CNC) 3 แกน

1.3 ขอบเขตของปริญญานิพนธ์

ขอบเขตในการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ สามารถกำหนดได้ดังนี้

1. ทำการประกอบระบบประตูเปิดปิดสำหรับใส่ชิ้นงาน
2. ทำการเปลี่ยนชิ้นส่วนอุปกรณ์ที่ไม่สามารถใช้งานได้เป็นชิ้นส่วนใหม่
3. ทำการประกอบโครงสร้างภายนอกให้สมบูรณ์เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการใช้งาน
4. ใช้โปรแกรมวิซวลเบสิก (Visual Basic) ในการควบคุมระบบของเครื่องกัดซีเอ็นซี (CNC) 3

แกน

1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1. เรียนรู้ข้อมูลหลักการทำงานของเครื่องกัดซีเอ็นซี (CNC) 3 แกน
2. เรียนรู้การเขียนโปรแกรมเพื่อควบคุมการทำงานของเครื่องกัดซีเอ็นซี (CNC) 3 แกน
3. เครื่องกัดซีเอ็นซี (CNC) 3 แกนสามารถใช้งานได้และเป็นเครื่องสำหรับการศึกษานักศึกษาหรือผู้ที่สนใจ



เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้คัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

บทที่ 2

หลักการและทฤษฎี

2.1 เครื่องซีเอ็นซี (CNC)

เครื่องซีเอ็นซี (CNC ย่อมาจาก Computer Numerical Control) คือ เครื่องจักรกลสำหรับการผลิตที่ใช้คอมพิวเตอร์หรือไมโครโพรเซสเซอร์ในควบคุมการทำงาน คอมพิวเตอร์ที่ติดตั้งบนเครื่องจักรทำการส่งรหัสเชิงตัวเลขที่เรียกว่า Numerical ที่ประกอบจากตัวเลข 0 ถึง 9 ตัวอักษร A-Z และ a-z รวมทั้งสัญลักษณ์อื่นๆ เช่น + - % เป็นต้น ไปยังส่วนประมวลผลการควบคุมค่าตำแหน่งที่ต้องการเพื่อให้เครื่องจักรทำงานให้ได้ค่าตามที่กำหนด

2.2 ความเป็นมาของเครื่องซีเอ็นซี (สัจจาทิพย์ ทศนีย์พันธุ์, 2554)

การควบคุมการทำงานของเครื่องจักรกล โดยใช้ตัวเลข (Number) ในการกำหนดการทำงานเริ่มเมื่อปี พ.ศ. 2268 (ค.ศ. 1725) ในประเทศอังกฤษ โดยใช้แผ่นกระดาษเจาะเป็นรู (Punched Card) ในการควบคุมการตัดแบบเสื้อผ้า ในปี พ.ศ. 2496 (ค.ศ. 1926) ชาวสวิสฯ ใช้กระดาษเจาะเป็นรูในการควบคุมตำแหน่งการเคลื่อนที่และความเร็วของเครื่องกลึงอัตโนมัติ

จุดเริ่มต้นของเครื่องจักรกล เอ็นซี (NC ย่อมาจาก Numerical Control) ในการควบคุมเครื่องจักรกลการผลิต (Machine Tool) เริ่มจากปี พ.ศ. 2491 (ค.ศ. 1948) จากความต้องการของกองทัพอากาศ สหรัฐอเมริกา ในการใช้เครื่องกัด (Milling Machine) 3 แกน ผลิตชิ้นส่วนเครื่องบินที่มีความแม่นยำ ความสม่ำเสมอและรวดเร็ว ต่อมาในปี พ.ศ. 2495 (ค.ศ. 1952) เครื่องเอ็นซี เครื่องแรกพัฒนาโดยทีมนักวิจัย จากสถาบันเทคโนโลยีแมสซาชูเซตส์ (Massachusetts Institute of Technology หรือ MIT) ได้รับการทดสอบการใช้งาน และในปี พ.ศ. 2498 (ค.ศ. 1955) เครื่อง เอ็นซี 100 เครื่องแรกได้ถูกส่งผลิตจากกองทัพอากาศสหรัฐอเมริกา

เครื่องเอ็นซี มีชุดควบคุมเครื่องจักร (Machine Control Unit หรือ MCU) สำหรับอ่านข้อมูลหรือโปรแกรมจากแผ่นเทปกระดาษเจาะรู (Punch Tape) และการควบคุมการทำงานของเครื่องจักร ดังนั้นทุกครั้งที่ต้องการผลิตชิ้นงานแต่ละชิ้น ก็ต้องป้อนแผ่นเทปใหม่ทุกครั้ง (Reload)

ในปี พ.ศ. 2509 (ค.ศ. 1966) ได้มีการเริ่มนำคอมพิวเตอร์มาใช้ส่งโปรแกรมไปที่ชุด MCU ของเครื่องเอ็นซีโดยผ่านสายโทรศัพท์ ซึ่งมีระยะห่างประมาณ 100 เมตร หลักการนี้เรียกว่า DNC หรือ Numerical Control โดยคอมพิวเตอร์ 1 เครื่อง สามารถใช้ได้กับเครื่องจักรเอ็นซีได้หลายเครื่อง และหลายประเภท

เครื่องจักร ซีเอ็นซี (CNC หรือ Computer Numerical Control) เครื่องแรกได้มีการแนะนำตัวในปี พ.ศ. 2519 (ค.ศ. 1976) โดยมีไมโครโปรเซสเซอร์ (Microprocessor) หรือคอมพิวเตอร์เป็นอุปกรณ์หลักในชุดควบคุม (Controller) ติดตั้งบนเครื่อง ทำให้สามารถจัดเก็บโปรแกรมได้จำนวนมาก สามารถแก้ไขและดัดแปลงโปรแกรมได้ ทำให้เรียกโปรแกรมใช้ได้ทันที ไม่ต้องป้อนซ้ำ (Reload) เมื่อต้องการชิ้นงานใหม่ เพราะมีหน่วยความจำในชุดควบคุม

ผลจากการพัฒนาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ ทำให้ราคาของเครื่องซีเอ็นซีถูกลง จึงง่ายในการจัดหาทุนและเป็นที่ยอมรับ และนำมาใช้งานในอุตสาหกรรมต่าง ๆ มากมาย

ในปัจจุบัน เฉพาะเครื่องจักรกลซีเอ็นซี เท่านั้น ที่มีจำหน่ายและโดยมาตรฐาน เครื่องจักรกลซีเอ็นซี สามารถต่อเป็น ดีเอ็นซีได้

เครื่องจักรกลซีเอ็นซี เป็นเครื่องจักรกลการผลิต ที่เข้ามาทดแทนเครื่องจักรกลธรรมดาที่ใช้มนุษย์ควบคุม โดยเฉพาะงานที่ซับซ้อน มีความเที่ยงตรงสูง และมีความต้องการอย่างเร่งด่วน

2.3 องค์ประกอบของเครื่องจักรกลซีเอ็นซี

เครื่องจักรกลซีเอ็นซี มีองค์ประกอบ 3 ส่วนหลัก ได้แก่

1. ชุดควบคุม (Controller)
2. กลไกการเคลื่อนที่ (Drive Mechanisms)
3. ตัวเครื่องจักร (Machine Body)

2.3.1 ชุดควบคุม

ชุดควบคุม หรือ คอนโทรลเลอร์ ของเครื่องซีเอ็นซี เป็นระบบคอมพิวเตอร์ที่สามารถจัดเก็บโปรแกรม (Store) และแก้ไขดัดแปลงโปรแกรม (Edit) ได้ คอมพิวเตอร์เข้าใจโปรแกรมที่ป้อนและทำการควบคุมเครื่องจักรให้ทำงานตามคำสั่งในโปรแกรมหังกล่าว

ชุดควบคุมประกอบด้วย แผงควบคุม (Control Panel) จอภาพ (Monitor) แป้นพิมพ์ (Keyboard หรือ Keypad) และปุ่มสวิตช์ควบคุมต่างๆ เช่น ความเร็วฟีดและสปินเดิล เป็นต้น

2.3.2 กลไกการเคลื่อนที่

กลไกการเคลื่อนที่ได้แก่ ฟีดมอเตอร์ (Feed Motor) ซึ่งเป็น โซโวมอเตอร์ (Servo Motor) ควบคุมการเคลื่อนที่ของแกนต่างๆ ได้โดยใช้ บอลสกรู (Ball Screw) แปลงการเคลื่อนที่เชิงมุม (Angular Motion) เป็นการเคลื่อนที่เชิงเส้น (Linear Motion) โดยมีตำแหน่งหรือระยะทางการเคลื่อนที่และความเร็วถูกควบคุมโดยรับสัญญาณจากคอนโทรลเลอร์ นอกจากนี้จะมีรางนำทาง (Guide Way) รองรับ การเคลื่อนที่ที่แกนต่างๆ งามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้


2.3.3 ตัวเครื่องจักร

ตัวเครื่องจักร คือ โครงสร้างที่ประกอบเป็นรูปร่างที่เหมาะสมสำหรับการใช้งานตามประเภทของเครื่องจักรนั้นๆ ตัวเครื่องจักรมีส่วนประกอบหลัก เช่น แท่นเครื่อง (Machine Bed) โต๊ะวางชิ้นงาน (Table สำหรับเครื่องกัด) แท่นติดตั้งสปินเดิล (Spindle Head) และมอเตอร์สปินเดิล (Spindle Motor) เป็นต้น

2.4 หลักการทำงานของเครื่องจักรกลซีเอ็นซี (CNC)(ชาลี ตระการกุล, 2552)

เครื่องซีเอ็นซี (CNC) มีระบบควบคุมที่ป้อนข้อมูลโปรแกรมคอมพิวเตอร์ของเครื่องผ่านแผงคีย์บอร์ด หรือแป้นพิมพ์ (Key Board) หรือเทปแม่เหล็ก (Magnetic Tape) เมื่อระบบควบคุมอ่านโปรแกรมเสร็จก็จะนำไปควบคุมให้เครื่องจักรกลทำงาน โดยอาศัยมอเตอร์ป้อน (Feed Motor) เพื่อให้แท่นเลื่อนเคลื่อนที่ตามคำสั่ง เช่น เครื่องกัดซีเอ็นซี จะมีการเคลื่อนที่ 3 แนวแกน ก็จะมีมอเตอร์ป้อน 3 ตัว เมื่อระบบควบคุมอ่านโปรแกรมแล้ว จะเปลี่ยนรหัสโปรแกรมเป็นสัญญาณทางไฟฟ้าเพื่อควบคุมให้มอเตอร์ทำงาน แต่เนื่องจากสัญญาณที่ออกจากระบบควบคุมนี้มีกำลังน้อย ไม่สามารถไปหมุนขับให้มอเตอร์ทำงานได้ ดังนั้น จึงต้องส่งสัญญาณนี้เข้าไปในภาคขยายสัญญาณของระบบขับ (Drive Amplified) และส่งสัญญาณต่อไปยังมอเตอร์ป้อนแนวแกนตามที่โปรแกรมกำหนด ทั้งความเร็วและระยะทาง การเคลื่อนที่ของแท่นเลื่อนจะถูกโปรแกรมไว้ทั้งหมด เพื่อควบคุมเครื่องจักรซีเอ็นซี (CNC) และมีเครื่องมืออุปกรณ์ที่ตรวจสอบตำแหน่งของแท่นเลื่อนให้ระบบควบคุม เรียกว่า ระบบวัดขนาด (Measuring System) ซึ่งประกอบด้วยสเกลแนวตรง (Liner Scale) มีจำนวนเท่ากับจำนวนแนวแกนในการเคลื่อนที่ของเครื่องจักรกล ทำหน้าที่ส่งสัญญาณไฟฟ้าที่สัมพันธ์กับระยะทางที่แท่นเลื่อนเคลื่อนที่กลับไปยังระบบควบคุม ทำให้ระบบควบคุมรู้ว่าแท่นเลื่อนเคลื่อนที่ไปเป็นระยะทางเท่าใด จากหลักการควบคุมการทำงานดังกล่าว ทำให้เครื่องจักรกลซีเอ็นซีสามารถผลิตชิ้นงานให้มีรูปร่าง และรูปทรงให้มีขนาดตามที่เรากำลังต้องการได้

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้คัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

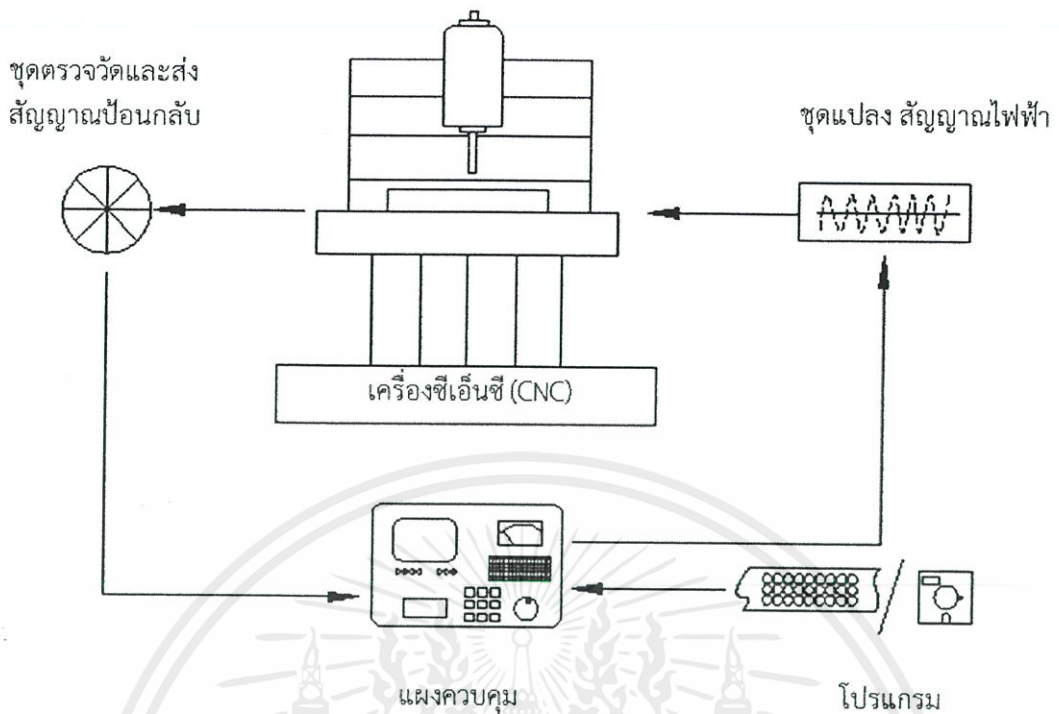


รูปที่ 2.1 แสดงหลักการทำงานของเครื่องซีเอ็นซี (CNC)
 (ที่มา : วิทยาลัยเทคนิค.ชม, องค์ประกอบและการทำงานของเครื่องซีเอ็นซี)

2.5 ระบบโคออร์ดิเนตและการกำหนดตำแหน่ง

2.5.1 ระบบโคออร์ดิเนตแบบ 3 แกน

เป็นระบบที่มีแนวแกน 3 แกนตัดกันเป็นมุมฉาก โดยกำหนดระบบโคออร์ดิเนตของแนวแกนตามกฎมือขวา

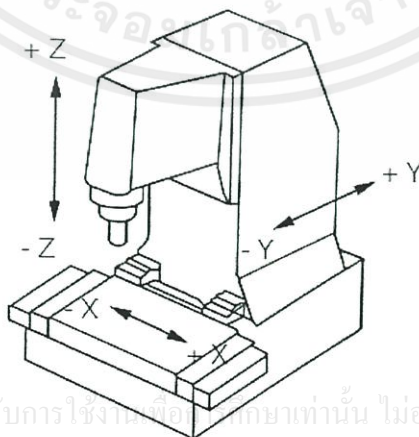

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้ภายในของนักศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
 ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้คัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้


รูปที่ 2.2 ระบบโคออร์ดิเนตแบบ 3 แกนของเครื่องกัดซีเอ็นซี

(ที่มา: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี, การควบคุมเครื่องจักรกลซีเอ็นซี)

2.5.2 จุดศูนย์และจุดอ้างอิง (Zero point and Reference point)

1. จุดศูนย์เครื่อง (Machine Zero Point, M)


จุดศูนย์เครื่องเขียนแทนด้วยสัญลักษณ์  ตำแหน่งจุดศูนย์เครื่องจะถูกกำหนดโดยบริษัทผู้ผลิตเครื่องจักรซีเอ็นซี เพื่อใช้เป็นจุดศูนย์ของระบบโคออร์ดิเนตในเครื่องจักรกล ซึ่ง เครื่องจักรซีเอ็นซี ทุกเครื่องจะมีระบบโคออร์ดิเนตประกอบอยู่และจะใช้เป็นจุดเริ่มต้นสำหรับระบบโคออร์ดิเนตอื่นๆ

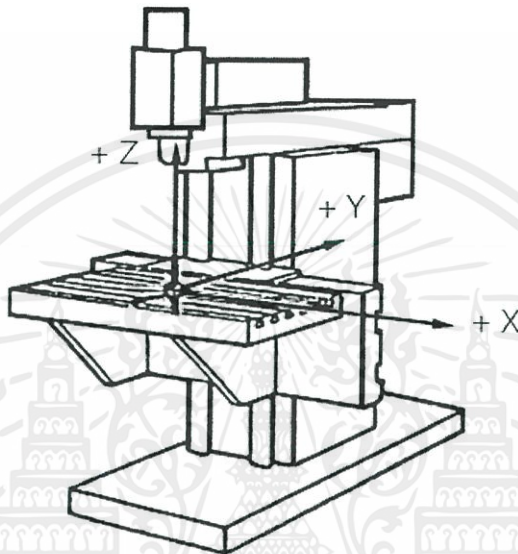


รูปที่ 2.3 รูปแสดงจุดศูนย์เครื่องกัดซีเอ็นซี

(ที่มา: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี, การควบคุมเครื่องจักรกลซีเอ็นซี)

2. จุดอ้างอิง (Reference Points, R)

จุดอ้างอิงเขียนแทนด้วยสัญลักษณ์  เป็นจุดที่ใช้ช่วยในการปรับค่าและควบคุมระบบวัดขนาด ระยะการเคลื่อนที่ของแคร่เลื่อนและเครื่องมือ ตำแหน่งอ้างอิงจะถูกกำหนดไว้ก่อนล่วงหน้าอย่างเที่ยงตรงในทุกๆ แนวแกนด้วยลิมิตสวิตช์ ดังนั้นถึงแม้ว่าชุดควบคุมเครื่องจักรกลจะถูกตัดกระแสไฟฟ้าออกไป ก็ยังสามารถที่จะเลื่อนมิตไปยังจุดอ้างอิงได้ ทำให้ง่ายต่อการกำหนดพิกัด

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้คัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

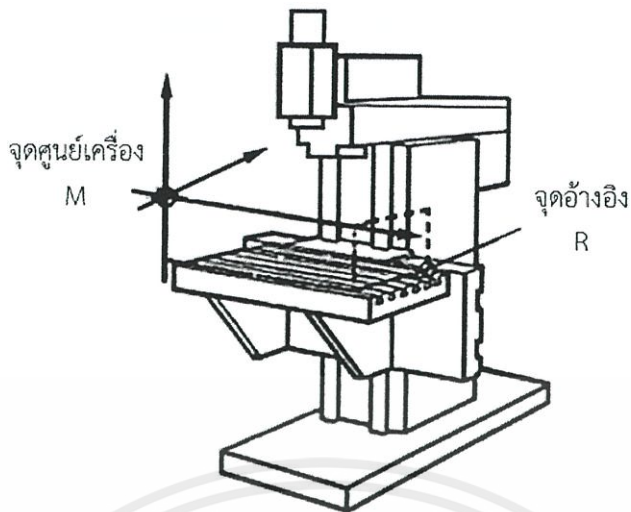


รูปที่ 2.4 ตำแหน่งจุดอ้างอิงของเครื่องกัดซีเอ็นซี
(ที่มา: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี, การควบคุมเครื่องจักรกลซีเอ็นซี)

2.5.3 การกำหนดค่าโคออร์ดิเนต

ในการกำหนดค่าตัวเลขหรือค่าโคออร์ดิเนตจะเป็นการพิจารณาจากแบบงานอาจจะกำหนดไว้ที่ตำแหน่งใดก็ได้ ปกติจะมีการกำหนดค่าตัวเลขอยู่ 2 ลักษณะด้วยกัน (Incremental) (Absolute) ดังนี้

1. แบบตัวเลขต่อเนื่อง (Incremental)

การกำหนดค่าตัวเลขแบบนี้จะนับระบบพิกัดตัวเลข (ค่า X, Y) จุดเริ่มต้นแต่ละครั้งเป็นค่า X0, Y0 เช่นค่าระยะทางจากจุด P1 ไปจุด P2 คือ X150, Y0 ดังแสดงตัวอย่างในรูปที่ 2.5

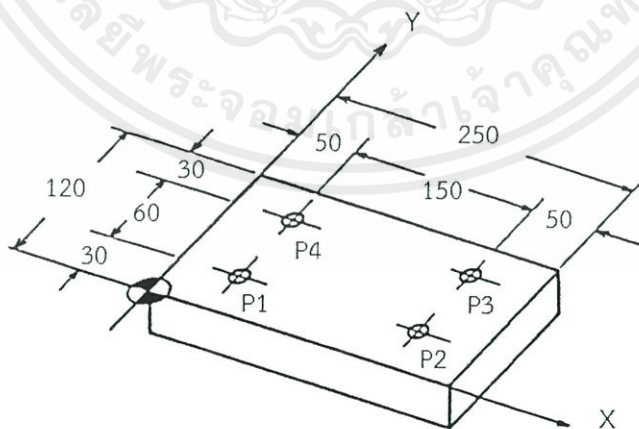


รูปที่ 2.5 การกำหนดค่าโคออร์ดิเนตแบบต่อเนื่อง (Incremental)

(ที่มา: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี, การควบคุมเครื่องจักรกลซีเอ็นซี)

2. แบบตัวเลขค่าสัมบูรณ์ (Absolute)

การกำหนดค่าตัวแบบนี้จะอ้างอิงตัวเลขจากจุดโคออร์ดิเนตเป็นหลัก เช่น ค่าจุดพิกัดของ P1 คือ X50, Y30 จุด P2 คือ X200, Y30 ดังแสดงตัวอย่างในรูปที่ 2.6

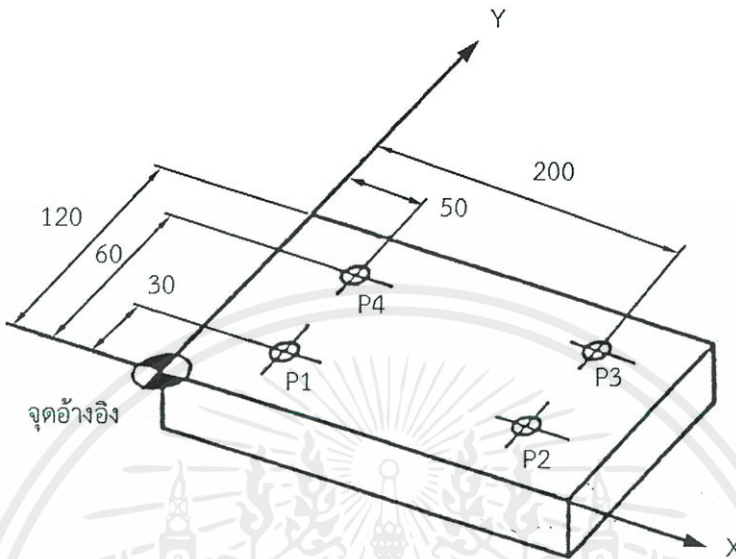

รูปที่ 2.6 การกำหนดค่าโคออร์ดิเนตแบบสัมบูรณ์ (Absolute)

(ที่มา: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี, การควบคุมเครื่องจักรกลซีเอ็นซี)

2.6 โปรแกรมสำหรับเครื่องซีเอ็นซี (CNC)

การเขียนโปรแกรมสำหรับเครื่องซีเอ็นซีแต่ละแบบอาจมีรายละเอียดแตกต่างกัน แต่สิ่งที่เหมือนกันคือ จะต้องมีการเขียนชุดคำสั่งหรือที่เรียกว่า โปรแกรมผลิตชิ้นส่วน (part program) โปรแกรมนี้อาจจะป้อนเข้าสู่เครื่องซีเอ็นซีโดยตรงโดยผู้ใช้งานกดปุ่มบนแผงควบคุม คำสั่งหรือภาษาที่ใช้สั่งงานเครื่องซีเอ็นซีแบบหนึ่งที่นิยมใช้มาก คือคำสั่งที่เรียกว่า รหัสจี (G-code) โดยมาตรฐานจะกำหนดหมายเลขรหัสจีให้แทนลักษณะการทำงานในรูปแบบต่างๆ

กลุ่มรหัสหลักที่ใช้ในโปรแกรมเอ็นซี

รหัสจี (G Code) เป็นคำสั่งที่ทำให้ระบบควบคุมหรือคอนโทรลเลอร์สั่งการให้เครื่องจักรซีเอ็นซี (CNC) ทำการกัดชิ้นงานให้เป็นรูปร่างเรขาคณิตตามความต้องการ โดยในการกัดชิ้นงานใดๆ คอนโทรลเลอร์ต้องทราบทิศทางและตำแหน่งการเคลื่อนที่ของทูล ลักษณะการเคลื่อนที่เป็นเส้นตรงหรือเส้นโค้งวงกลม หน่วยความยาวที่ใช้ และบอกตำแหน่งการเคลื่อนที่แบบสัมบูรณ์ (Absolute) หรือแบบส่วนเพิ่ม (Increment) เป็นต้น รหัสจี (G Code) จึงจัดเป็นฟังก์ชันเตรียมการ (Preparatory Function) หรือเป็นการเตรียมข้อมูลของการเคลื่อนที่ให้ได้รูปร่างทางเรขาคณิตเพื่อป้อนให้แก่คอนโทรลเลอร์

รหัสเอ็ม (M Code) นอกเหนือจากรหัสจี (G Code) แล้ว จะต้องมีคำสั่งอื่นๆ ที่เครื่องจักรซีเอ็นซี (CNC) ต้องใช้ในกระบวนการทำงานต่างๆ เช่น การใช้เพลาหมุน (Spindle) หมุนในทิศที่ต้องการ การเปลี่ยนทูล การใช้น้ำหล่อเย็น (Coolant) การหยุดเพลาหมุน (Spindle) และการหยุดโปรแกรม เป็นต้น โดนคำสั่งเหล่านี้กำหนดให้ใช้เป็นรหัสเอ็ม (M Code)

ดังนั้น รหัสเอ็ม (M Code) คือ คำสั่งอื่นๆ (Miscellaneous Function) ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมกลไกการทำงานของเครื่องจักรซีเอ็นซี (CNC) ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนที่ของทูล (วโรดม ตูจินดา, 2547)

ตารางที่ 2.1 ตัวอย่างคำสั่งรหัสจีพื้นฐาน

จีโค้ด (G-code)	คำสั่ง	การใช้คำสั่ง
G00	การเคลื่อนที่แบบเร็ว	G00 X_ Y_ Z_
G01	เป็นการเคลื่อนที่แบบเส้นตรง	G01 X_ Y_ Z_ F_
G02	การเคลื่อนที่เป็นแนวโค้งตามรัศมี มีทิศทางตามเข็มนาฬิกา	G02 X_ Y_ Z_ I_ J_ K_ R_ F_
G03	การเคลื่อนที่ในแนวเส้นโค้งตามรัศมี มีทิศทางทวนเข็มนาฬิกา	G03 X_ Y_ Z_ I_ J_ K_ R_ F_
G04	เป็นคำสั่งให้หยุดทำงานชั่วขณะในลักษณะของการหน่วง (Dwell)	G04 P_
G17	การเลือกพื้นผิวบนระนาบ X - Y	G17
G18	การเลือกพื้นผิวบนระนาบ Z - X	G18
G19	การเลือกพื้นผิวบนระนาบ Z - Y	G19
G20	การกำหนดหน่วยวัดระบบนิ้ว (ค่าที่ป้อนเป็นนิ้ว)	G20
G21	การกำหนดหน่วยวัดระบบเมตริก (ค่าที่ป้อนเป็นมิลลิเมตร)	G21
G90	การกำหนดขนาดแบบสัมบูรณ์ (absolute)	G90
G91	การกำหนดขนาดเชิงส่วนเพิ่ม (incremental)	G91
G94	อัตราการป้อน หน่วยเป็น ระยะทาง/เวลา	G94
G95	อัตราการป้อน หน่วยเป็น ระยะทาง/รอบ	G95
M00	หยุดโปรแกรม	M00
M03	เพลาหมุน (Spindle) หมุนตามเข็มนาฬิกา	M03 S_
M04	เพลาหมุน (Spindle) หมุนทวนเข็มนาฬิกา	M04 S_
M05	หยุดเพลาหมุน (Spindle)	M05 S_
M08	เปิดปั๊มสารหล่อเย็น	M08
M09	ปิดปั๊มสารหล่อเย็น	M09

2.7 โปรแกรมที่ใช้ในการควบคุมเครื่องกัดซีเอ็นซี (CNC)

โครงการนี้ใช้โปรแกรมวิซวลเบสิก (Visual Basic) ในการสร้างโปรแกรมควบคุมระบบของเครื่องกัดซีเอ็นซี โปรแกรมวิซวลเบสิก (Visual Basic) เป็นภาษาพัฒนาขึ้นมาจากภาษาเบสิก (Basic) เป็นภาษาโปรแกรมขั้นสูงที่ใช้ในการเขียนโปรแกรมในรูปแบบเท็กซ์โหมด (Text Mode) ในเวอร์ชันแรก ๆ และพัฒนามาเป็นภาษาวิซวลเบสิก (Visual Basic) ที่มีชุดเครื่องมือ (Tool) ในการสร้างส่วนติดต่อกับผู้ใช้ในแบบกราฟิก (Graphic User Interface: GUI) แต่โครงสร้างการใช้ภาษาเบสิก (Syntax) ที่ใช้ควบคุมการทำงานยังเหมือนเดิมมาแต่เวอร์ชันแรก

2.8 ทฤษฎีการสร้างเส้นตรง (Digital Differential Analyzer) (พลชัย โชติปราชญกุล, 2541)

การควบคุมเครื่องกลให้ทำงานตามจังหวะการสั่งงานจะต้องอาศัย การควบคุมทางไฟฟ้าที่ทำงานในรูปแบบทางดิจิทัลหรืออนาล็อก และการควบคุมเป็นแบบวงจรเปิดหรือปิด การควบคุมด้วยอินเตอร์พูลเตอร์เชิงเส้นเป็นการควบคุมแบบดิจิทัลแบบหนึ่งโดยอาศัยหลักการวิเคราะห์ส่วนต่างของตัวเลขเชิงดิจิทัล Digital Differential Analyzer ซึ่งเป็นการประยุกต์การเกิดของสมการเชิงเส้นให้อยู่ในรูปของการคำนวณทางดิจิทัล

สมการเชิงเส้น


$$x(t) = pt$$

; โดยที่ $p =$ ค่าคงที่

$$x(t) = \int_0^t p \Delta t$$


$$x(t) \cong \sum_{i=0}^k p \Delta t$$

$$x(k) \cong \sum_{i=0}^k pT$$

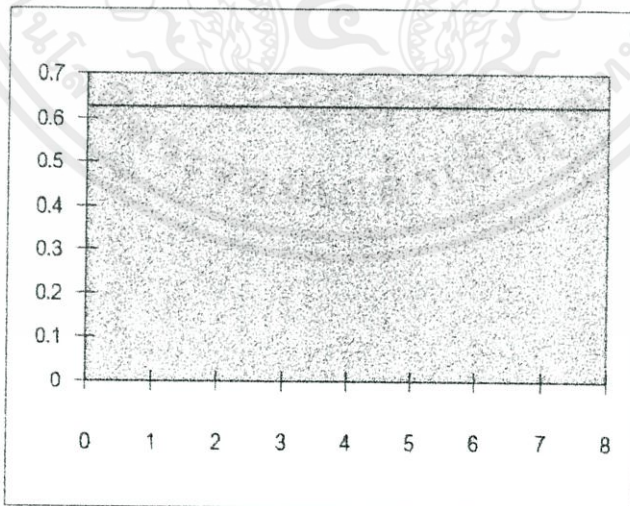


$$p = 0.625, n = 8$$


เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้นำข้อมูลไปเผยแพร่ และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้
รูปที่ 2.7 กราฟแสดงค่าจากสมการ $x(t) = pt$

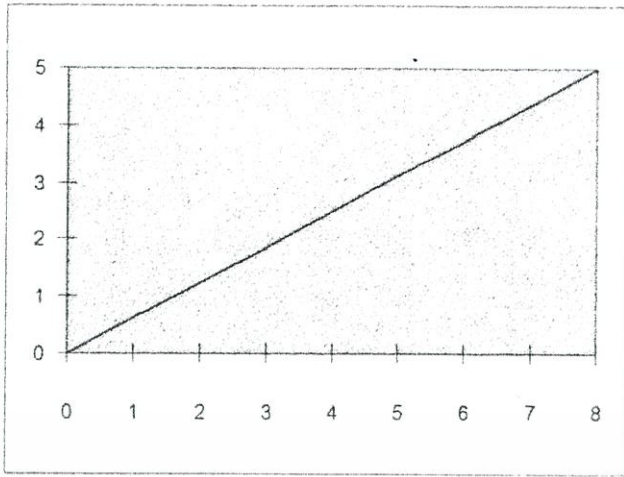

รูปที่ 2.8 กราฟแสดงค่าจากสมการ $x(t) = \int_0^t p\Delta t$

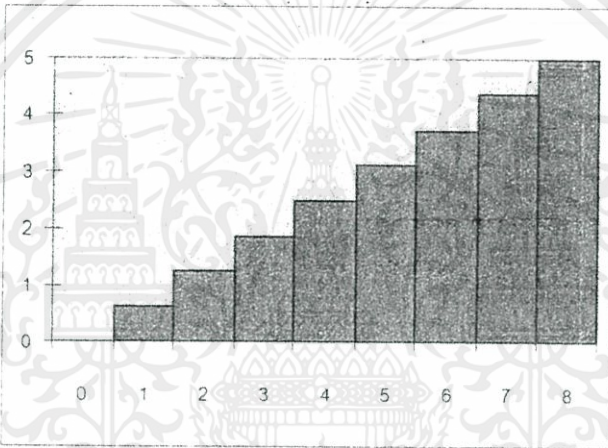


รูปที่ 2.9 กราฟแสดงค่าจากสมการ $x(t) \cong \sum_{i=0}^k p\Delta t$

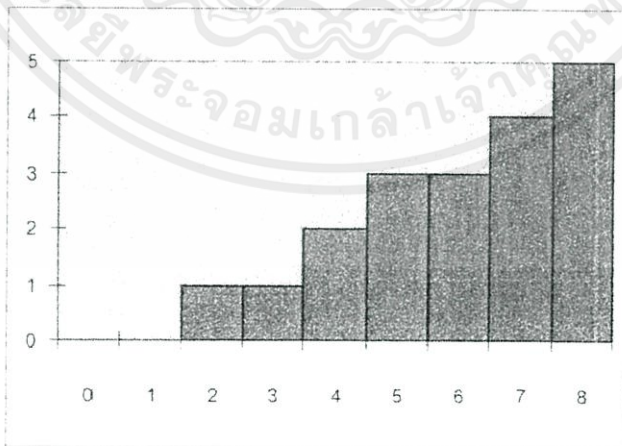


รูปที่ 2.10 กราฟแสดงค่าจากสมการ $x(k) \cong \sum_{i=0}^k pT$

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้คัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

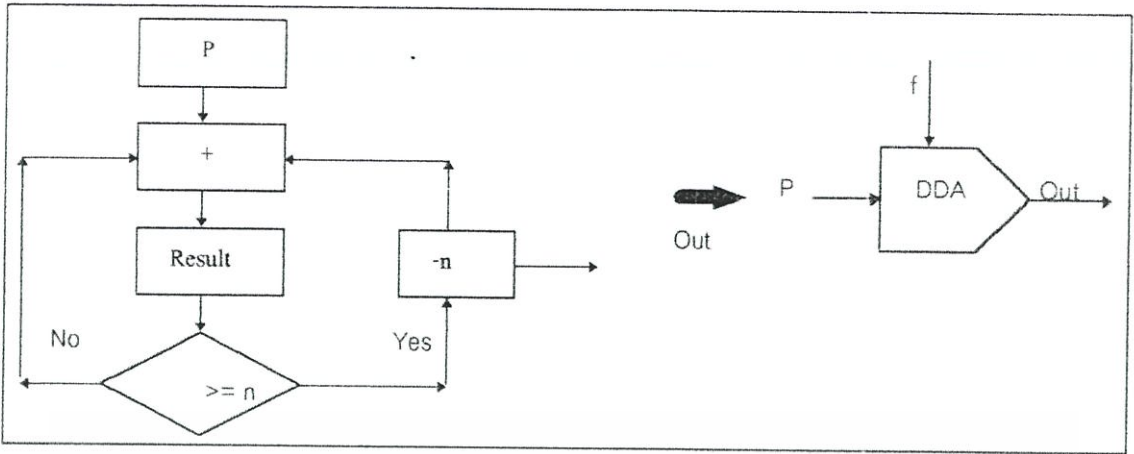


รูปที่ 2.11 แผนภูมิขั้นตอนการประมวลผลแบบ DDA จากสมการ $x(k) \cong \sum_{i=0}^k pT$

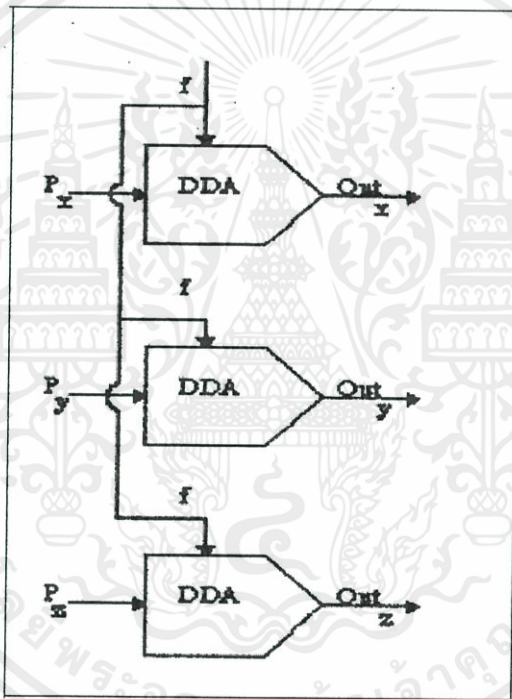


รูปที่ 2.12 การใช้ DDA ควบคุมการเคลื่อนที่ใน 3 มิติแบบคาร์ทีเซียน

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้คัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

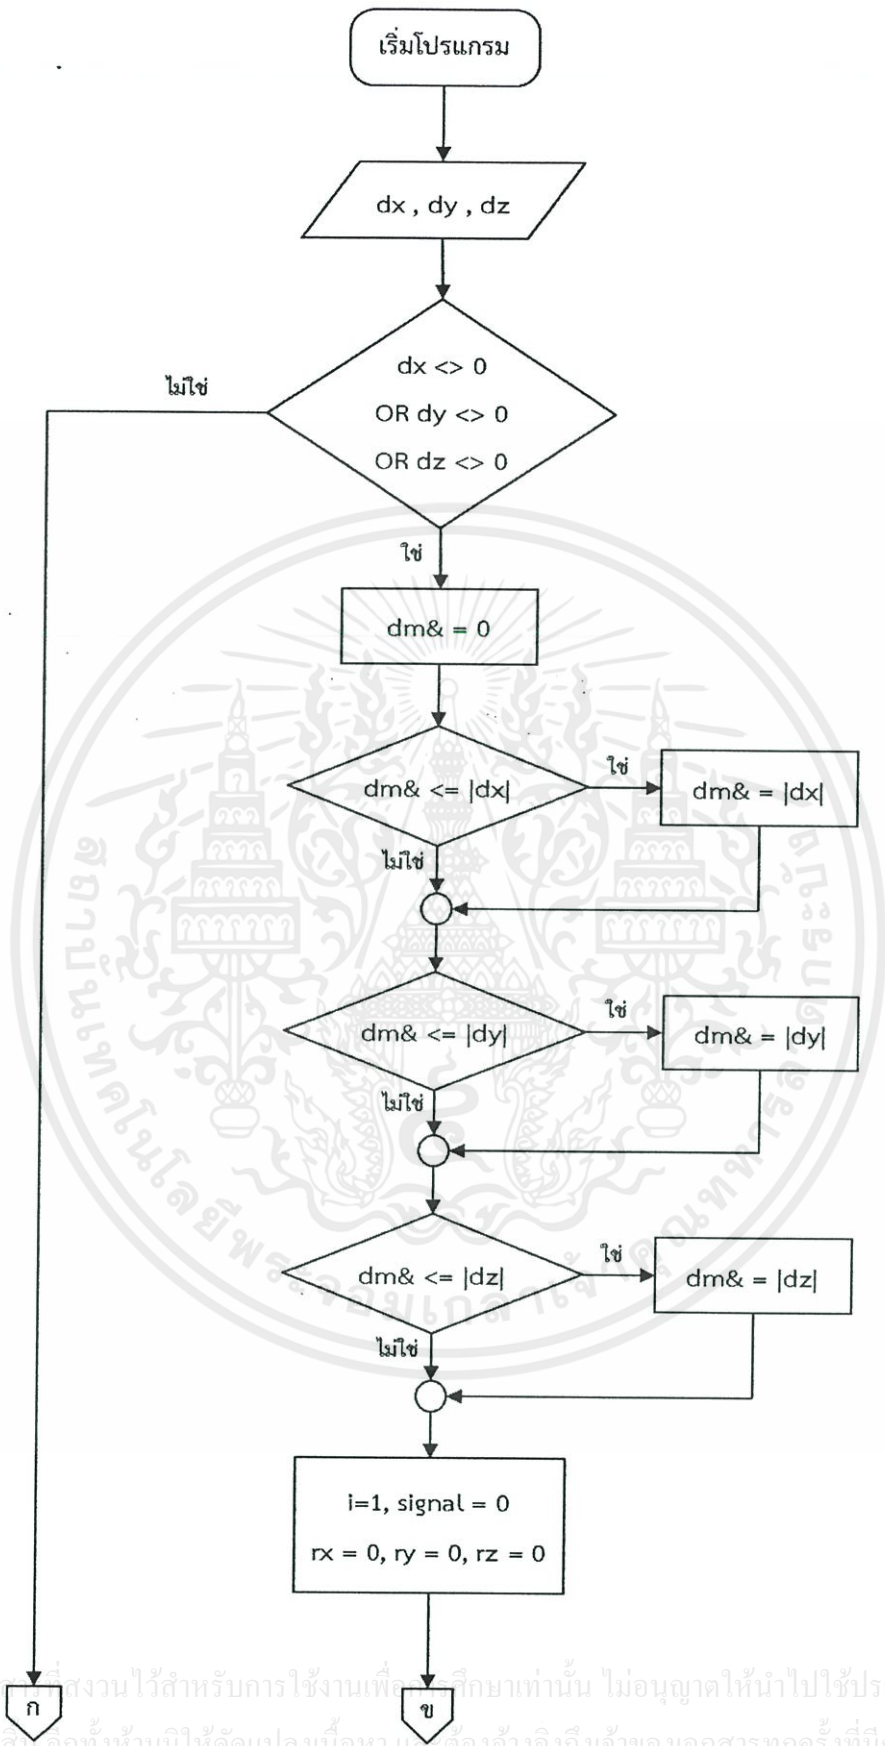

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้คัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

รูปที่ 2.13 ผังงานแสดงกระบวนการวิเคราะห์ของ Digital Differential Analyzer (DDA) Algorithm

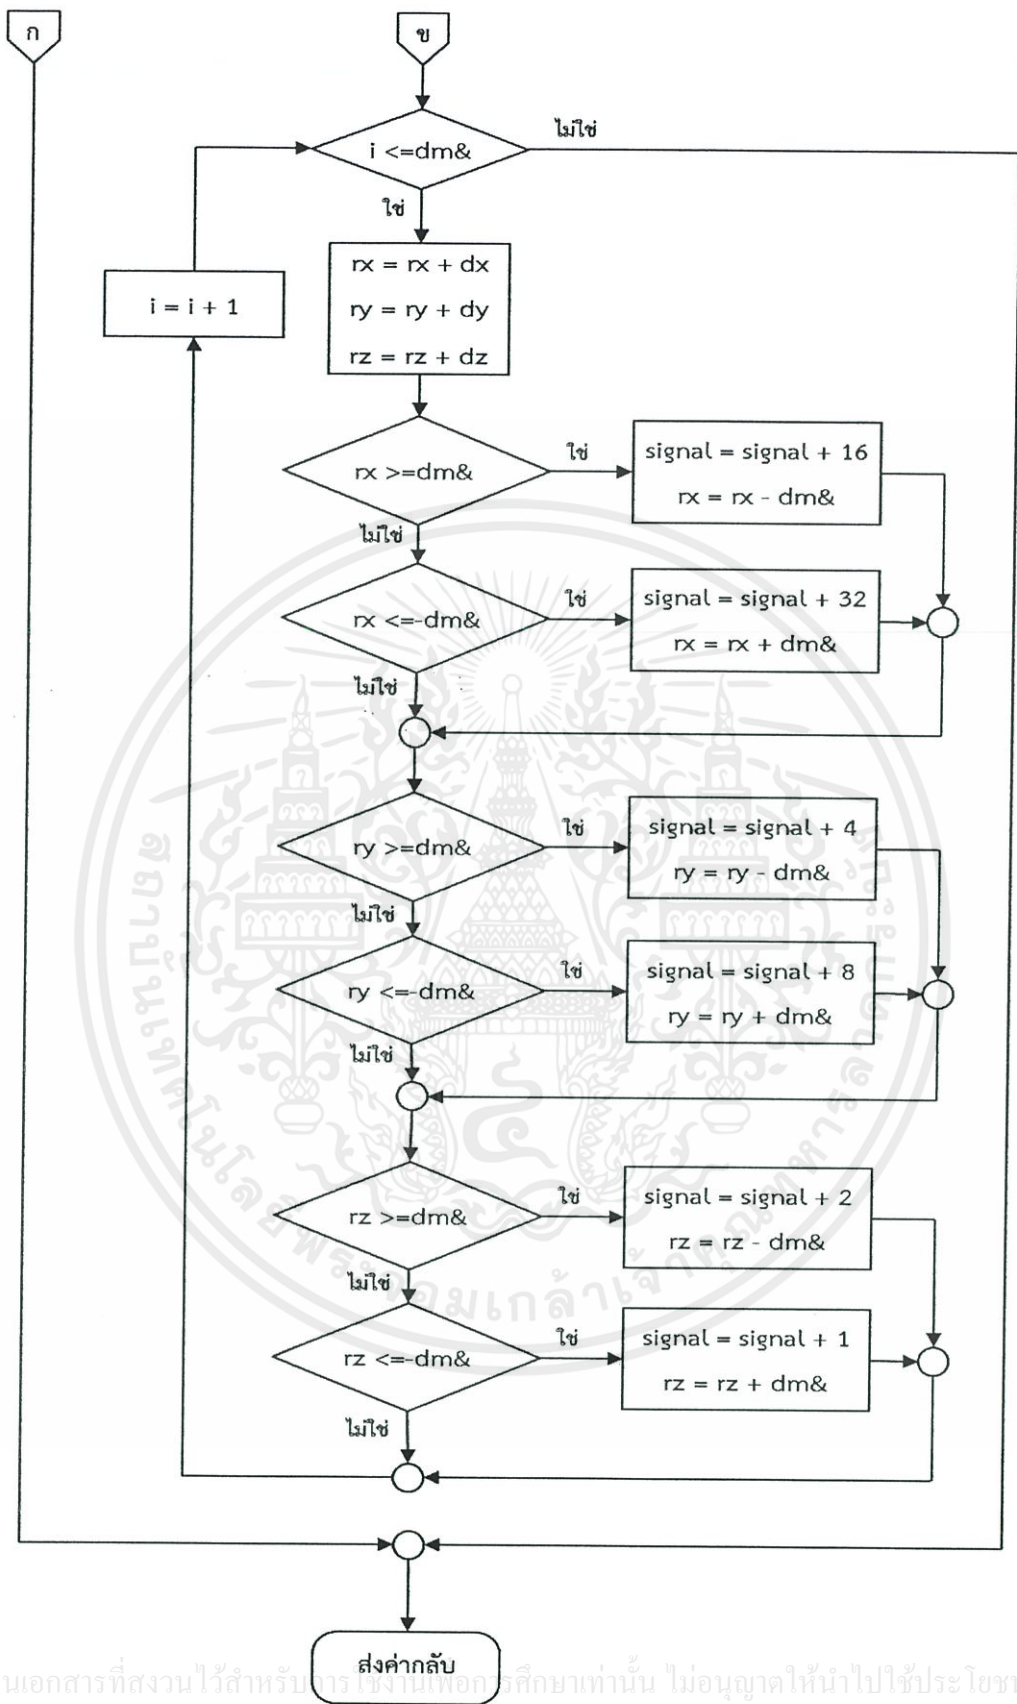

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับงานวิจัย การใช้งานเพื่อการศึกษานั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
 ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้คัดลอกเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้
 รูปที่ 2.14 ผังงานแสดงกระบวนการวิเคราะห์ของ Digital Differential Analyzer (DDA) Algorithm

(ต่อ)

บทที่ 3

วิธีการดำเนินงาน

ในบทนี้ได้กล่าวถึงวิธีการดำเนินงานตามลำดับขั้นตอนต่างๆ เพื่อเป็นการซ่อมบำรุงและปรับปรุงเครื่องกัดซีเอ็นซีให้สามารถนำกลับมาใช้งานได้

3.1 การศึกษาข้อมูล

ในการศึกษาข้อมูลสำหรับโครงการได้ทำการศึกษาการทำงานของเครื่อง CNC จากหนังสือ ข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต และ วิทยานิพนธ์และปริญญาานิพนธ์ที่มีเนื้อหาใกล้เคียง โดยจะแบ่งเป็นสองส่วนคือ ส่วนของฮาร์ดแวร์ และส่วนของซอฟต์แวร์

ส่วนของฮาร์ดแวร์ (Hardware) เป็นการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องซีเอ็นซี หลักการทำงานการควบคุมการเคลื่อนที่รวมถึงการควบคุมส่วนประกอบต่าง ๆ ของเครื่องซีเอ็นซี


ส่วนของซอฟต์แวร์ (Software) เป็นการศึกษาการทำงานของโปรแกรมที่จะใช้เขียนเพื่อควบคุมเครื่องกัดซีเอ็นซีที่รองรับ จีโค้ดมาตรฐาน โดยโปรแกรมที่สร้างขึ้นในโครงการนี้ ใช้โปรแกรมวิซวลเบสิกในการสร้างขึ้น

3.2 การปรับปรุงและการดำเนินงาน

3.2.1 ส่วนของฮาร์ดแวร์ (Hardware)

ในส่วนของฮาร์ดแวร์ จะเป็นการซ่อมบำรุงและปรับปรุงสภาพของเครื่องกัดซีเอ็นซี ให้อยู่ในสภาพที่พร้อมสำหรับการใช้งานและการโปรแกรมเครื่อง ในรูปที่ 3.1 และ 3.2 จะแสดงสภาพก่อนการปรับปรุงของเครื่องกัดซีเอ็นซี

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้คัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

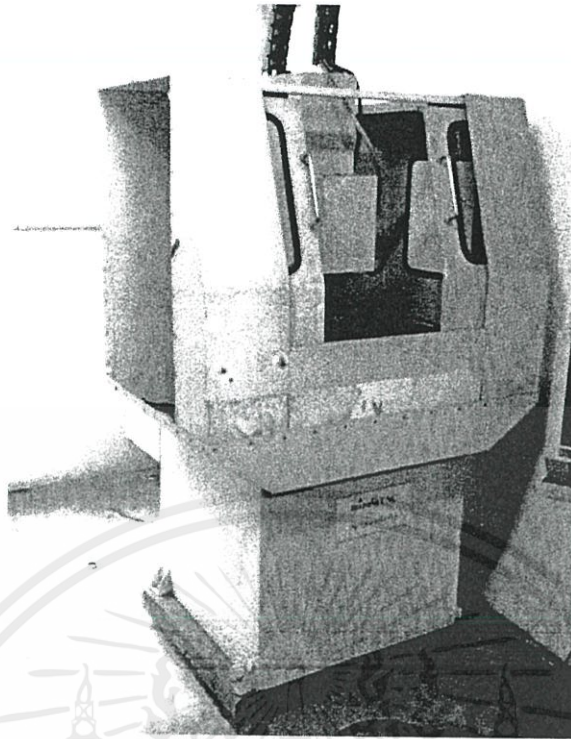

รูปที่ 3.1 สภาพก่อนการปรับปรุงของเครื่องกัดซีเอ็นซี ด้านหน้า



รูปที่ 3.2 สภาพก่อนการปรับปรุงของเครื่องกัดซีเอ็นซี ด้านหลัง

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งยังเป็นลิขสิทธิ์ของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

โดยในส่วนของฮาร์ดแวร์ (Hardware) สามารถแบ่งการปรับปรุงได้เป็น 4 ส่วนหลักๆ คือ

1. ทำการเปลี่ยนชิ้นส่วนคอมพิวเตอร์ใหม่

ได้ทำการเปลี่ยนแผงซีพียู ของเดิมออกและเปลี่ยนเป็นแผงซีพียูใหม่ และ ได้ใช้แผ่นอะคริลิกพลาสติกรองกันระหว่างแผงซีพียูกับแผ่นเหล็กรองหลังตู้ไฟฟ้า




รูปที่ 3.3 ชิ้นส่วนอุปกรณ์ที่ไม่สามารถใช้งานได้ (แผงซีพียู)

2. ทำการปรับปรุงประตูเปิดปิดสำหรับใส่ชิ้นงาน

จากสภาพก่อนการปรับปรุง ประตูเปิดปิดสำหรับใส่ชิ้นงานมีสภาพไม่แข็งแรงและตกรางซึ่งเมื่อเปิดปิดอาจลั่นหลุด จึงต้องมีการประกอบใหม่โดยใช้รางเลื่อนระบบลูกปืนติดไว้ที่ด้านบนและด้านล่างของประตูเครื่องกั๊ดซีเอ็นซีแทนระบบรางแบบเก่าเพื่อความแข็งแรงและป้องกันการเลื่อนหลุดจากรางประตู

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้คัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

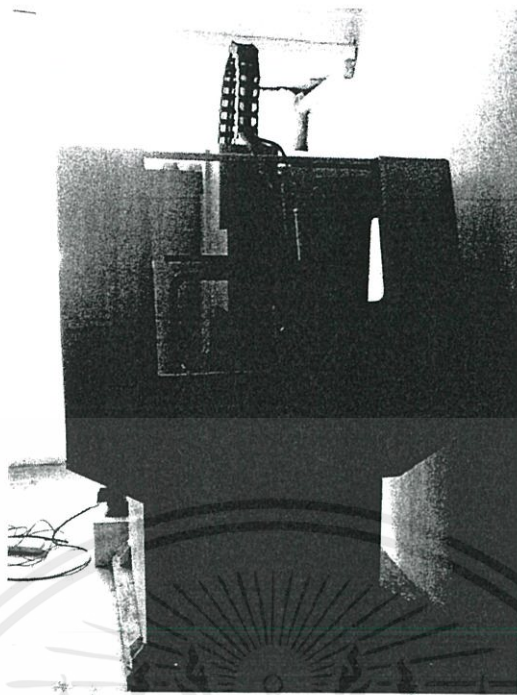

ประกอบประตูเปิดปิด
สำหรับใส่ชิ้นงาน

รูปที่ 3.4 ประตูเปิดปิดสำหรับใส่ชิ้นงาน

3.ทำการประกอบฝาครอบเครื่อง

เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการใช้งาน จากสภาพเครื่องก่อนการปรับปรุงจะไม่ได้ยึดฝาครอบเครื่อง ทั้งด้านข้างและฝาประตูตู้ไฟฟ้าด้านหลังเครื่องกัดซีเอ็นซี การปรับปรุงทำโดยการประกอบฝาครอบ ด้านข้างและเปลี่ยนสกรูทั้งหมดที่ขึ้นสนิมออกทั้งหมดและใส่สกรูหัวจมลงไปแทนทั้งหมดรอบเครื่องรวมทั้ง ชุดผนังที่ยึดอยู่เดิมแล้ว ส่วนฝาประตูตู้ไฟฟ้าด้านหลังทำการยกยึดจุดข้อพับและตัดเข้ารูปใหม่ให้แน่นหนา แข็งแรงขึ้น รวมทั้งเช็ดทำความสะอาดเครื่องเพื่อให้พร้อมสำหรับการใช้งาน




ประกอบฝาครอบ
เครื่องให้สมบูรณ์

รูปที่ 3.5 สภาพเครื่องก่อนปรับปรุงที่ยังไม่ได้ประกอบฝาเครื่อง

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้คัดแปลงเนื้อหาและข้อมูลอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

4. อุปกรณ์คอมพิวเตอร์

ในส่วนนี้จะเปลี่ยนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ให้อยู่ในลักษณะที่พร้อมสำหรับการโปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้สามารถควบคุมเครื่องกัดซีเอ็นซี

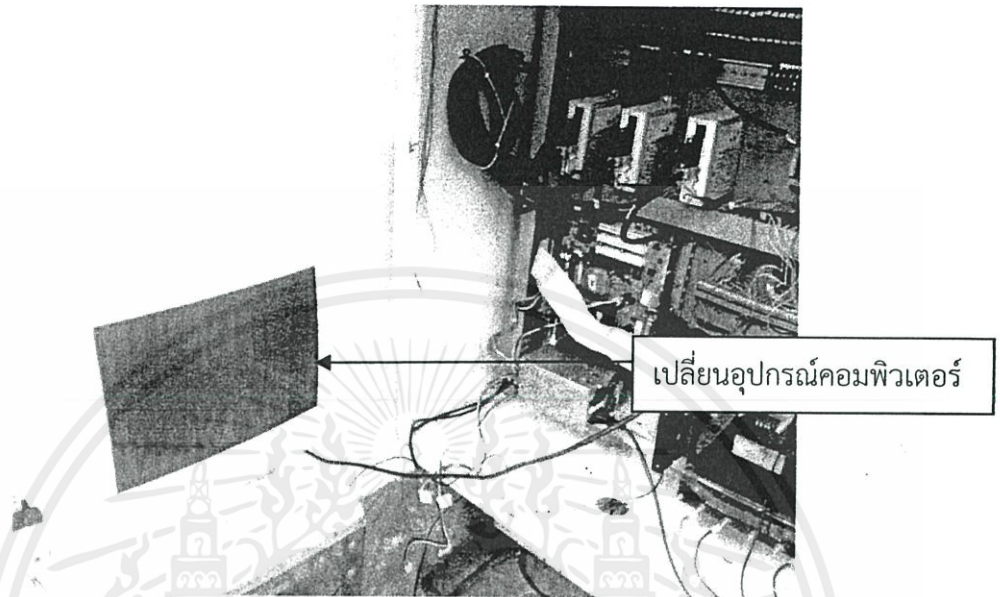


รูปที่ 3.6 อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ชุดก่อนการปรับปรุง

3.2.2 ส่วนของซอฟต์แวร์ (Software)

ในส่วนของซอฟต์แวร์ จะเป็นเรื่องของโปรแกรมที่ใช้ควบคุมระบบของเครื่องกัดซีเอ็นซี โครงการนี้ใช้โปรแกรมวิซวลเบสิก การเขียนโปรแกรมสำหรับเครื่องซีเอ็นซีแต่ละแบบอาจมีรายละเอียดแตกต่างกัน แต่สิ่งที่เป็นพื้นฐานคำสั่งหรือภาษาที่ใช้สั่งงานเครื่องซีเอ็นซีแบบหนึ่งที่นิยมใช้มาก คือคำสั่งที่เรียกว่า จีโค้ด โดยมาตรฐานจะกำหนดหมายเลขรหัสจีให้แทนลักษณะการทำงานในรูปแบบต่างๆ ซึ่งในโครงการนี้เครื่องกัดซีเอ็นซี จะสามารถรับค่าจีโค้ด และทำงานตามคำสั่งได้ โดยส่วนนี้มีการดำเนินงาน คือ

1. ออกแบบและวางแผนหน้าต่างของโปรแกรมซีเอ็นซี
2. การโปรแกรม ควบคุมการเคลื่อนที่ของโต๊ะงานกัดและอุปกรณ์อื่น ๆ
3. การโปรแกรม รองรับ จีโค้ด

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้คัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

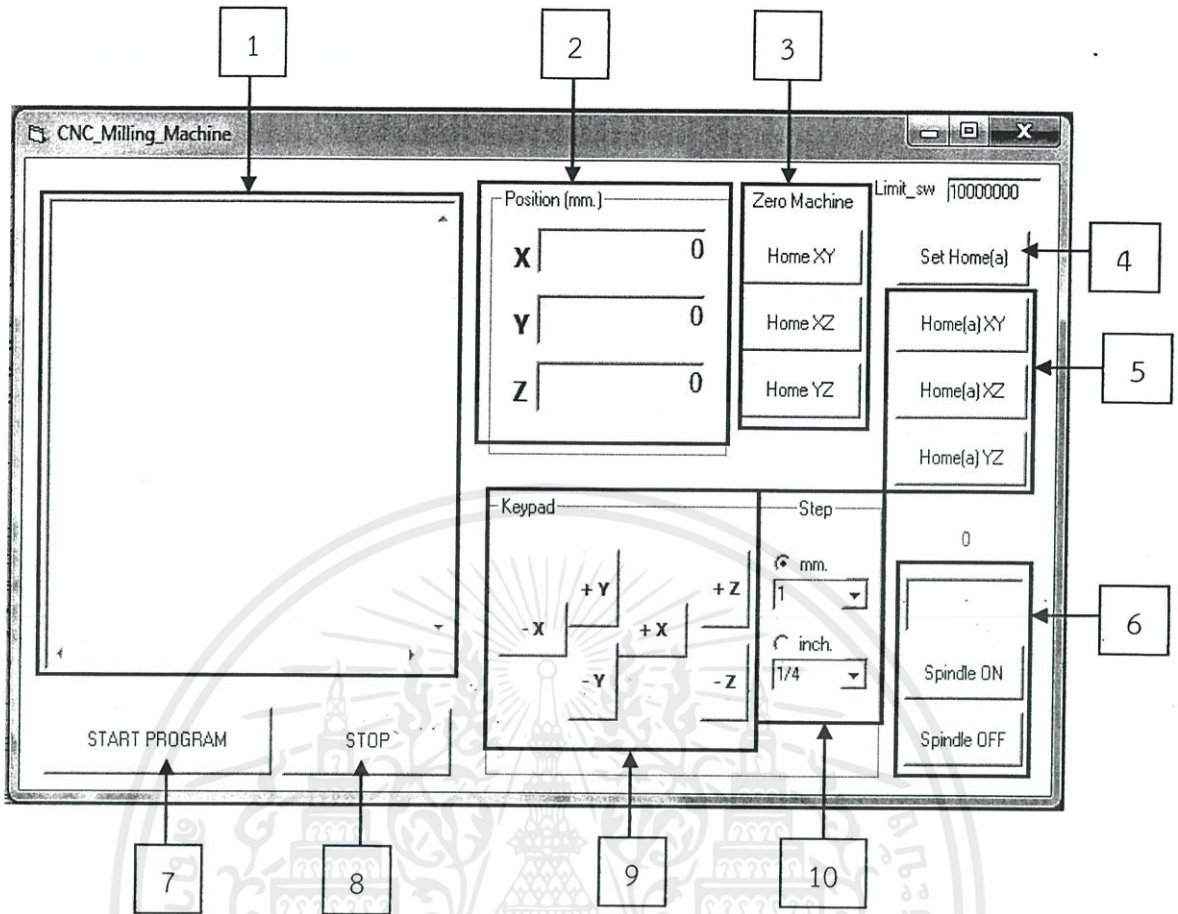


รูปที่ 3.7 หน้าต่างโปรแกรมที่ใช้ในการควบคุมเครื่องกัดซีเอ็นซี 3 แกน

หมายเลขในรูปที่ 3.7 มีความหมายดังต่อไปนี้

1. ส่วนที่รับจีโค้ด
2. ส่วนที่แสดงพิกัดปัจจุบันของหัวกัด
3. ปุ่มกดเพื่อกลับไปจุดอ้างอิงของเครื่องซีเอ็นซีในระนาบต่างๆ
4. ปุ่มกดเพื่อตั้งพิกัดอ้างอิงใหม่ (a)
5. ปุ่มกดเพื่อกลับไปจุดอ้างอิงใหม่ a ในระนาบต่างๆ
6. ปุ่มกดเพื่อควบคุมสปินเดิล
7. ปุ่มกดเพื่อเริ่มโปรแกรมจากส่วนที่รับจีโค้ด
8. ปุ่มกดเพื่อหยุดโปรแกรม
9. ปุ่มกดเพื่อบังคับทิศทางตามระยะการเคลื่อนที่ที่กำหนด
10. ตัวเลือกเพื่อกำหนดระยะการเคลื่อนที่

เอกสารนี้เป็นเอกสารส่วนบุคคล ใช้สำหรับงานการเรียนการสอนเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้คัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

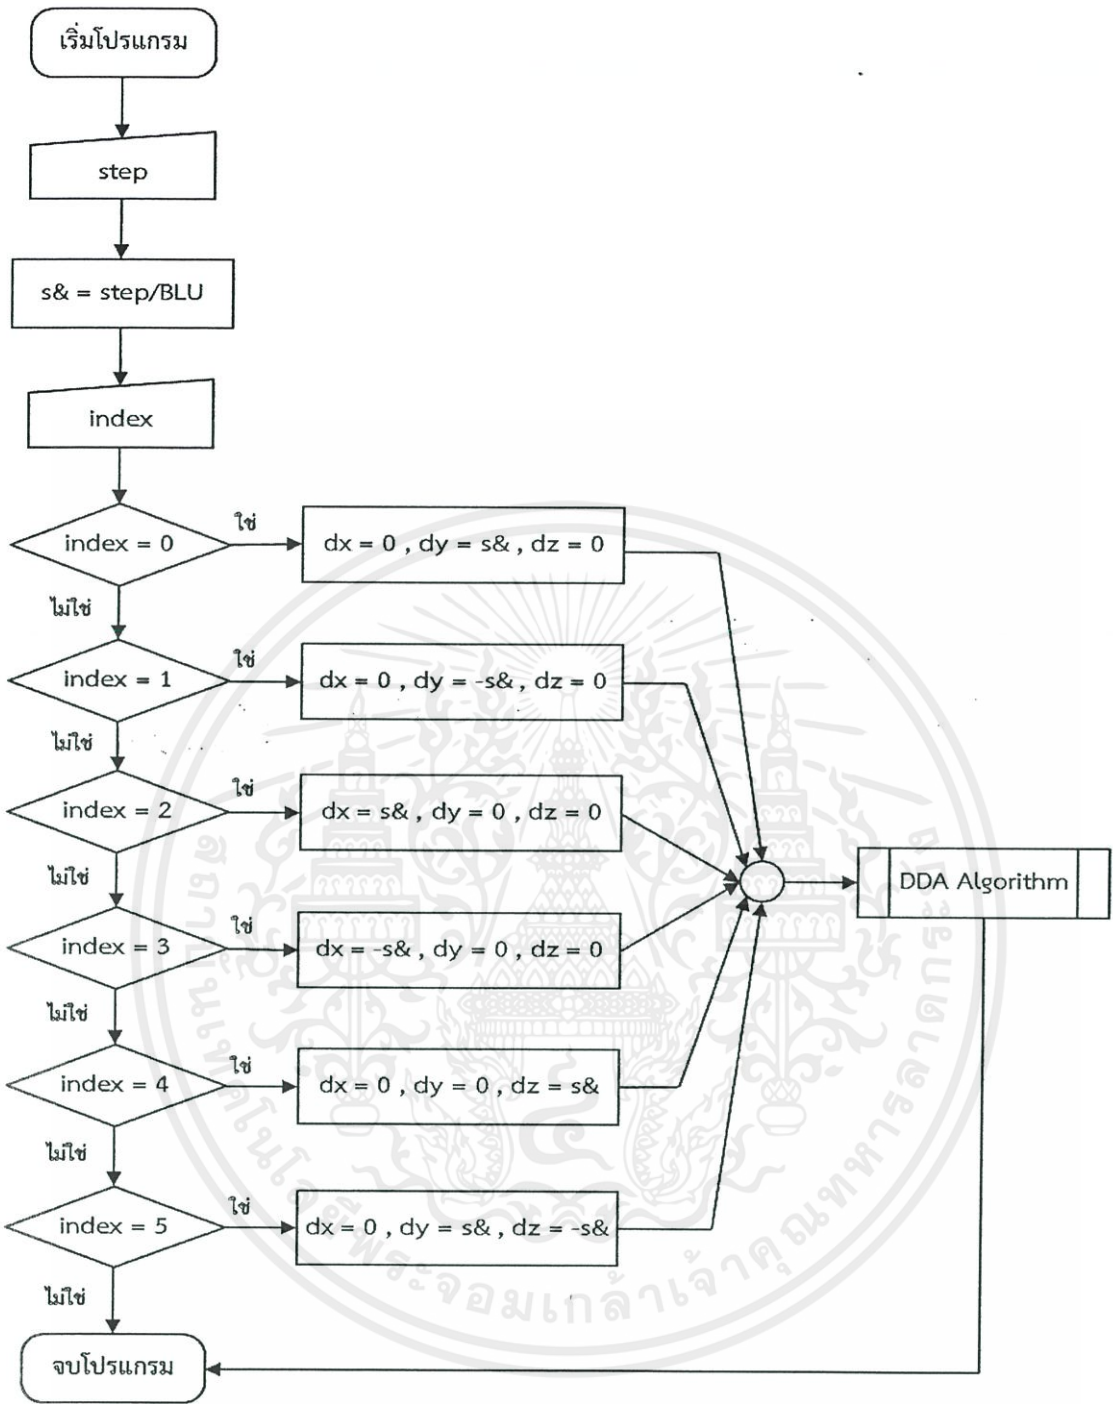

รูปที่ 3.8 ผังงานแสดงการทำงานของปุ่มกดควบคุมทิศทางหัวกัท

การใช้งานโปรแกรมจะแบ่งเป็น 2 ส่วนคือ การควบคุมโดยใช้ปุ่มกด และการควบคุมโดยใช้จ็อย์ค การควบคุมโดยใช้ปุ่มกด เป็นการควบคุมเครื่องกัทซีเอ็นซีด้วยปุ่มกดหรือคีย์บอร์ดในการบังคับทิศทางตาม แกน X แกน Y และแกน Z โดยมีการกำหนดระยะในการเคลื่อนที่ต่อการกด 1 ครั้ง ซึ่งใน โปรแกรมควบคุมเครื่องกัทซีเอ็นซีที่ได้สร้างขึ้นมีระยะของการเคลื่อนที่ต่อการกด 1 ครั้งในการเลือก คือ 0.005, 0.05, 0.5, 1, 5, 10 มิลลิเมตร และ 1/32, 1/16, 1/8, 1/4, 1/2 นิ้ว เมื่อมีการสั่งงาน ระยะของ

การเคลื่อนที่ที่ถูกเลือกจะถูกระหัสด้วย DDA algorithm และจะได้สัญญาณของแต่ละแกนส่งไปยังไมโครคอนโทรลเลอร์ของแต่ละแกนเพื่อไปบังคับให้มอเตอร์ของเครื่องกัดซีเอ็นซี

ตัวแปรที่ใช้ในการเขียนโปรแกรม

- step = ระยะทางในการเคลื่อนที่ต่อการกัด 1 ครั้ง (หน่วย มิลลิเมตร, นิ้ว)
- s& = ระยะทางในการเคลื่อนที่ต่อการกัด 1 ครั้ง (หน่วย BLU)
- index = ค่าที่ถูกส่งกลับจากการเลือกทิศทางการเคลื่อนที่
- dx = ระยะทางของการเคลื่อนที่ตามแนวแกน X
- dy = ระยะทางของการเคลื่อนที่ตามแนวแกน Y
- dz = ระยะทางของการเคลื่อนที่ตามแนวแกน Z

การควบคุมโดยใช้จีโค้ด เป็นการควบคุมเครื่องกัดซีเอ็นซีด้วยชุดคำสั่งจีโค้ด ซึ่งแบ่งการเคลื่อนที่ในลักษณะต่างๆ ดังนี้

G00 : การเคลื่อนที่เป็นเส้นตรงไปตามพิกัดที่กำหนดควบคุมความเร็วด้วย Rapid over ride (ไม่มีการกัดชิ้นงาน)

วิธีการเขียน code : G00 X_Y_Z_

หลักการทำงานของโปรแกรม :

1. รับค่าพิกัดตามแนวแกน X, Y และ Z
2. คำนวณระยะทางของการเคลื่อนที่ตามแนวแกน X, Y และ Z โดยการนำค่าพิกัดที่รับมาลบกับพิกัดปัจจุบันของหัวกัด
3. แปลงค่าระยะทางของการเคลื่อนที่จากหน่วยมิลลิเมตรหรือนิ้วเป็นหน่วย BLU
4. ส่งค่าระยะทางของการเคลื่อนที่ในหน่วย BLU ไปที่ฟังก์ชัน DDA Algorithm

G01 : การเคลื่อนที่เป็นเส้นตรงไปตามพิกัดที่กำหนดควบคุมความเร็วด้วย Feed rate

วิธีการเขียน code : G01 X_Y_Z_F_

หลักการทำงานของโปรแกรม : มีการคำนวณและการทำงานเหมือนกับ G00 แต่แตกต่างกันที่ G01 มีการกำหนดความเร็วของ feed (F)

G02 : การเคลื่อนที่เป็นส่วนโค้งตามเข็มนาฬิกา


วิธีการเขียน code : G02 X_Y_Z_I_J_K_R_F_

หลักการทำงานของโปรแกรม :


1. รับค่าพิกัดตามแนวแกน X, Y และ Z
2. รับค่าพิกัดจุดศูนย์กลางส่วนโค้งตามแนวแกน X, Y และ Z (I, J และ K) หรือรับค่ารัศมีส่วนโค้ง (R)
3. กำหนดระนาบในการวาดส่วนโค้งโดยใช้คำสั่ง G17 สำหรับระนาบ XY, G18 สำหรับระนาบ XZ และ G19 สำหรับระนาบ YZ
4. การเคลื่อนที่ของส่วนโค้งเกิดจากการเคลื่อนที่เป็นเส้นตรงเล็กๆจนกลายเป็นส่วนโค้ง เส้นตรงเล็กๆเกิดจาก cross product ของเวกเตอร์มุมของการเคลื่อนที่เล็กๆกับเวกเตอร์รัศมี โดยในระนาบ XY มุมในการเคลื่อนที่ที่จะหมุนรอบแกน Z มีทิศไปทาง $-Z$ ส่วนระนาบ XZ มุมในการเคลื่อนที่ที่จะหมุนรอบแกน Y มีทิศไปทาง $-Y$
5. ส่วนของเส้นตรงเล็กๆนั้นจะถูกส่งไปที่ฟังก์ชัน DDA Algorithm



รูปที่ 3.9 การเคลื่อนที่ของส่วนโค้งที่เกิดจากการเคลื่อนที่เป็นเส้นตรงเล็กๆ ในระนาบ XY

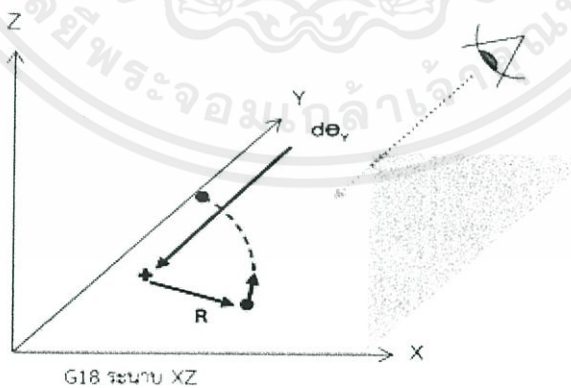

เอกสารนี้คือรูปที่ 3.10 การเคลื่อนที่ของส่วนโค้งที่เกิดจากการเคลื่อนที่เป็นเส้นตรงเล็กๆ ในระนาบ XZ หนึ่งด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้คัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

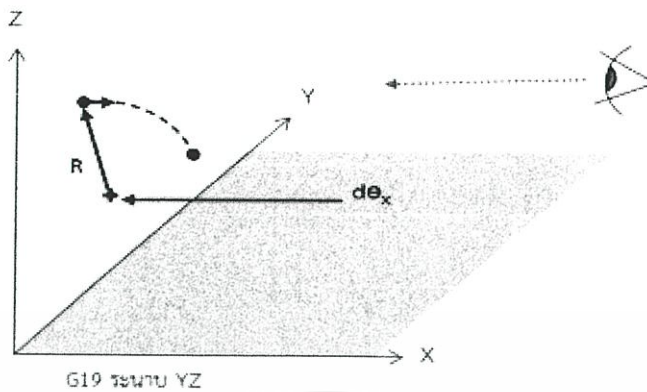

รูปที่ 3.11 การเคลื่อนที่ของส่วนโค้งที่เกิดจากการเคลื่อนที่เป็นเส้นตรงเล็กๆ ในระนาบ YZ

G03 : การเคลื่อนที่เป็นส่วนโค้งทวนเข็มนาฬิกา

วิธีการเขียน code : G03 X_ Y_ Z_ I_ J_ K_ R_ F_

หลักการทำงานของโปรแกรม : มีการคำนวณและการทำงานเหมือนกับ G02 แต่แตกต่างกันที่ G03 คือ การเคลื่อนที่เป็นส่วนโค้งแบบทวนเข็มนาฬิกา ดังนั้น ที่ระนาบ XY มุมในการเคลื่อนที่จะหมุนรอบแกน Z มีทิศไปทาง +Z ส่วนระนาบ XZ มุมในการเคลื่อนที่จะหมุนรอบแกน Y มีทิศไปทาง +Y และระนาบ YZ มุมในการเคลื่อนที่จะหมุนรอบแกน X มีทิศไปทาง +X

G04 : หยุดชั่วขณะเพื่อกัดผิวให้เรียบ

วิธีการเขียน code : G04 P_

หลักการทำงานของโปรแกรม : ทำการหยุดหัวกัดตามเวลาที่กำหนดโดยรับค่าเวลา(P) ในหน่วยมิลลิวินาที

G20 : เปลี่ยนค่าในการทำงานของเครื่องจักรจากหน่วยเป็น มิลลิเมตร เป็น นิ้ว

G21 : เปลี่ยนค่าในการทำงานของเครื่องจักรจากหน่วยเป็น นิ้ว เป็น มิลลิเมตร

G90 : ใช้พิกัดศูนย์ของงานเป็นพิกัดเริ่มต้นในการคำนวณเพื่อเคลื่อนที่ไปในตำแหน่งต่างๆ

(Absolute)

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า

ไม่ว่ากรณีใด G91 : ใช้พิกัดสุดท้ายหรือพิกัดปัจจุบันเป็นพิกัดเริ่มต้นในการคำนวณเพื่อเคลื่อนที่ไปในตำแหน่ง

ต่างๆ (Incremental)

M00 : เป็นการสั่งหยุดโปรแกรม หัว Spindle บั้มหล่อเย็น และส่วนอื่นๆจะหยุดทำงาน

M03 : หัว Spindle หมุนตามเข็มนาฬิกา

M04 : หัว Spindle หมุนทวนเข็มนาฬิกา


M05 : หัว Spindle หยุดทำงาน

วิธีการเขียนcode : M03/M04/M05 S_

หลักการทำงานของโปรแกรม : โดยS คือการกำหนดความเร็วรอบของหัว Spindle


3.3 การทดสอบการทำงาน

หลังจากทำการซ่อมบำรุงเครื่องและพัฒนาโปรแกรมรองรับจีโค้ด ได้ทำการทดสอบเครื่องจักรโดยการป้อนชุดคำสั่งของจีโค้ดและทำการรันเครื่อง แต่ในเบื้องต้นจะใช้ดินสอแทนมิตดัด เอ็นมิล ก่อนเพื่อป้องกันความเสียหายหากเกิดความผิดพลาดในตัวโปรแกรมที่พัฒนาขึ้น โดยในการทดสอบการทำงานจะใช้ดินสอวาดเป็นดังรูปที่ 3.12

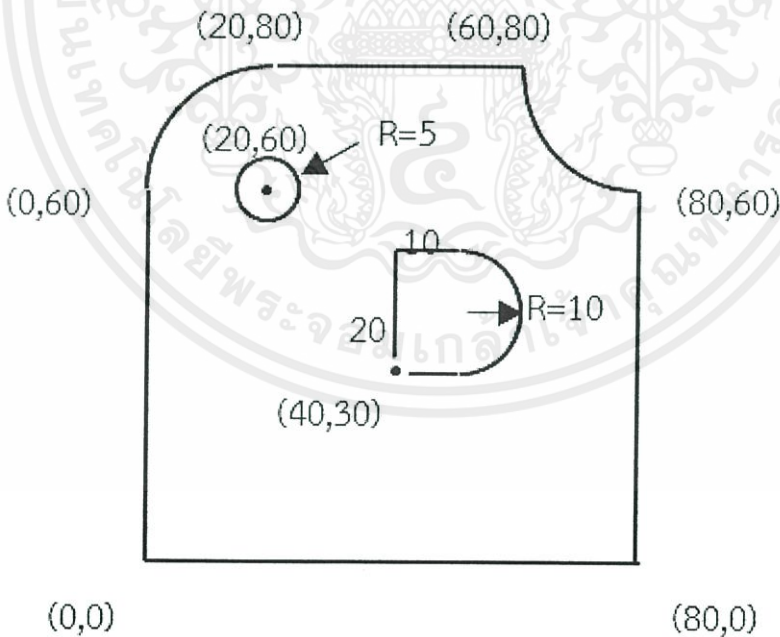

รูปที่ 3.12 ตัวอย่างการทดสอบโดยใช้ดินสอ

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับบริการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น มิอนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้คัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

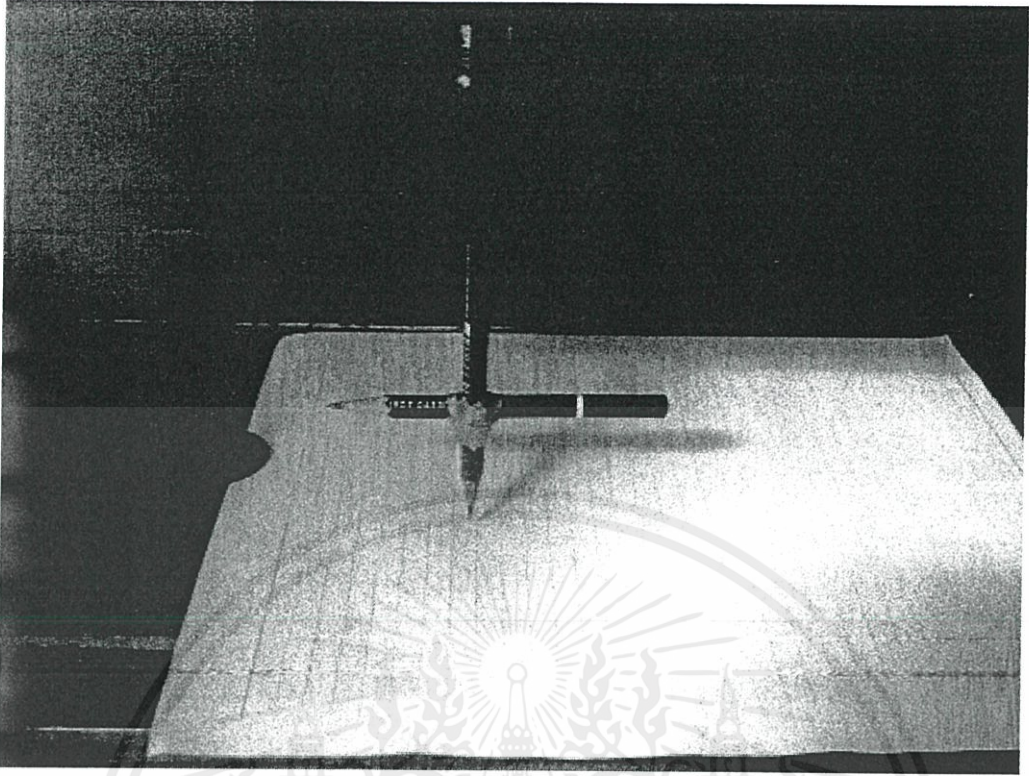

รูปที่ 3.13 ใช้ดินสอแทนมีดตัดเอ็นมิล



เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้คัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

บทที่ 4

ผลการดำเนินงาน

การซ่อมบำรุงและปรับปรุงเครื่องกัดซีเอ็นซี สามารถแบ่งผลการดำเนินงานเป็น 2 ส่วน คือ ผลการดำเนินงานในส่วนของฮาร์ดแวร์ (Hardware) ที่เป็นการซ่อมบำรุงและปรับปรุงสภาพของเครื่องกัดซีเอ็นซี ให้อยู่ในสภาพที่พร้อมสำหรับการใช้งานและการโปรแกรมเครื่อง และผลการทดลองในส่วนซอฟต์แวร์ (Software) ที่เป็นโปรแกรมที่ใช้ควบคุมระบบของเครื่องกัดซีเอ็นซี

4.1 ผลการทดลองในส่วนของฮาร์ดแวร์ (Hardware)

1. ประกอบระบบประตูเปิดปิดสำหรับใส่ชิ้นงาน โดยใช้รางเลื่อนระบบลูกปืน โดยติดไว้ที่ด้านบนและด้านล่างของประตูเครื่องกัดซีเอ็นซี เพื่อความแข็งแรงและป้องกันการเลื่อนหลุดจากรางประตู



ประกอบระบบประตูเปิดปิด
สำหรับใส่ชิ้นงาน


เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนลิขสิทธิ์ ห้ามเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาต หากนำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า

ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้คัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

รูปที่ 4.1 ผลการดำเนินงานในส่วนของฮาร์ดแวร์ (Hardware)


- ประกอบฝาครอบเครื่องให้สมบูรณ์เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการใช้งาน โดยการประกอบฝาครอบทั้งด้านข้างและด้านหลังให้มีความแน่นหนา รวมทั้งเช็ดทำความสะอาดเครื่องเพื่อพร้อมสำหรับการใช้งาน

ประกอบฝาครอบ
เครื่องให้สมบูรณ์เพื่อ
เตรียมพร้อมสำหรับ
การใช้งานใหม่

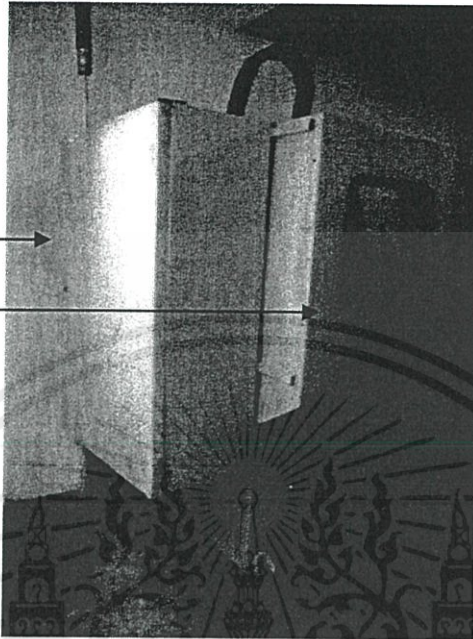


รูปที่ 4.2 ผลการดำเนินงานในส่วนของฮาร์ดแวร์ (Hardware)

- เปลี่ยนชิ้นส่วนอุปกรณ์ที่ไม่สามารถใช้งานได้เป็นชิ้นส่วนใหม่ (แผงซีพียู) โดยใช้แผ่นอะคริลิกครอบแผงซีพียูใหม่กับแผ่นเหล็กของเครื่องกัตซีเอ็นซี

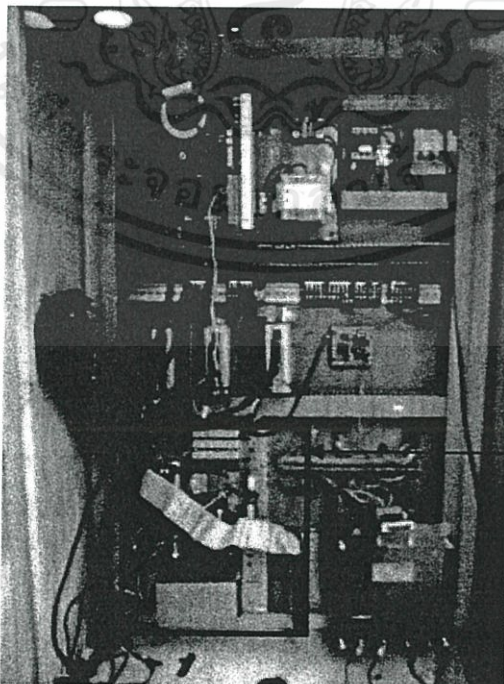

เปลี่ยนชิ้นส่วนอุปกรณ์ที่ไม่สามารถ
ใช้งานได้เป็นชิ้นส่วนใหม่

รูปที่ 4.3 ผลการดำเนินงานในส่วนของฮาร์ดแวร์ (Hardware)

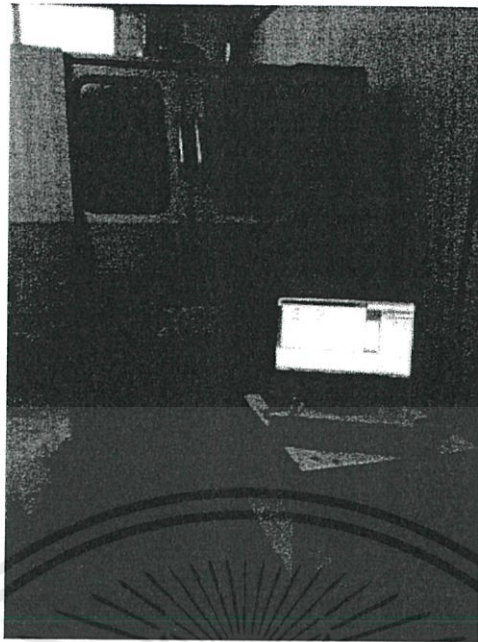

เปลี่ยนอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ใหม่


รูปที่ 4.4 ผลการดำเนินงานในส่วนของฮาร์ดแวร์ (Hardware)

4.2 ผลการทดลองในส่วนของซอฟต์แวร์ (Software)

ส่วนของซอฟต์แวร์ เป็นโปรแกรมที่ใช้ควบคุมระบบของเครื่องกัดซีเอ็นซีที่สามารถรองรับจีโค้ด ในการทดสอบเครื่องจักรจะป้อนชุดคำสั่งของจีโค้ดและทำการรันเครื่อง แต่ในเบื้องต้นจะใช้ดินสอแทนมีด ตัด เอ็นมิล ก่อนเพื่อป้องกันความเสียหายหากเกิดความผิดพลาดในตัวโปรแกรมที่พัฒนาขึ้น

4.2.1 การทดสอบโค้ด G00

เป็นการเคลื่อนที่แบบเร็ว โดยตัวอย่างเคลื่อนที่เป็นเส้นตรงไปที่พิกัด (20,0,0) คำสั่งคือ G00 X20 Y0 Z0 เมื่อโปรแกรมจะได้ผลการทดสอบดังรูปที่ 4.5

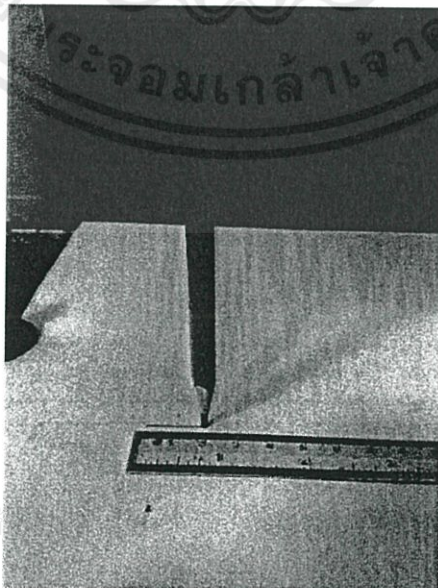

รูปที่ 4.5 ตัวอย่างการใช้คำสั่ง G00


เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับ
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้

อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

4.2.2 การทดสอบโค้ด G02

เป็นการสั่งเคลื่อนที่เป็นแนวโค้งตามรัศมี มีทิศทางตามเข็มนาฬิกา ตัวอย่างการใช้คำสั่งเป็นการเคลื่อนที่เป็นเส้นโค้งไปที่พิกัด (30,0,0) จุดศูนย์กลางอยู่ที่ (15,0,0)

G02 X30 Y0 Z0 I15 J0 K0 เมื่อโปรแกรมจะได้ผลการทดสอบดังรูปที่ 4.6

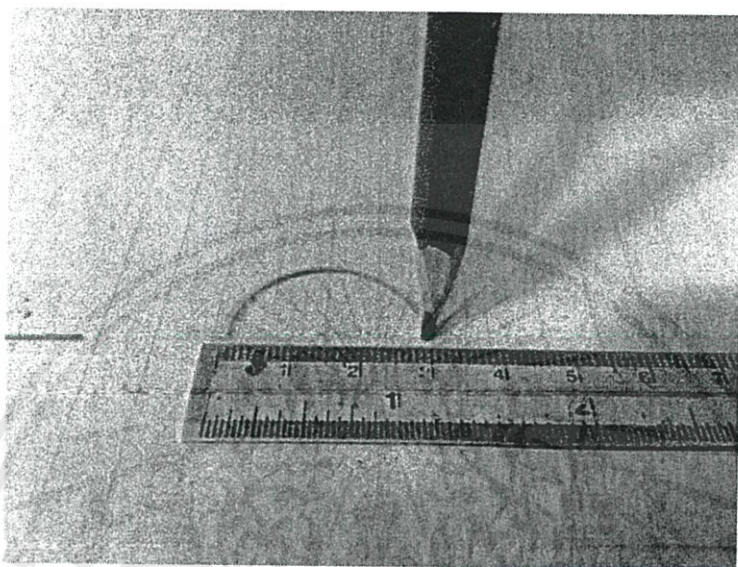


รูปที่ 4.6 ตัวอย่างการใช้คำสั่ง G02

4.2.3 การทดสอบโค้ด G03

เป็นการเคลื่อนที่ในแนวเส้นโค้งตามรัศมี มีทิศทางทวนเข็มนาฬิกา ตัวอย่างการใช้คำสั่งเป็นการเคลื่อนที่เป็นเส้นโค้งไปที่พิกัด (0,30,0) จุดศูนย์กลางอยู่ที่ (0,15,0)

G03 X0 Y30 Z0 I0 J15 K0 เมื่อโปรแกรมจะได้ผลการทดสอบดังรูปที่ 4.7

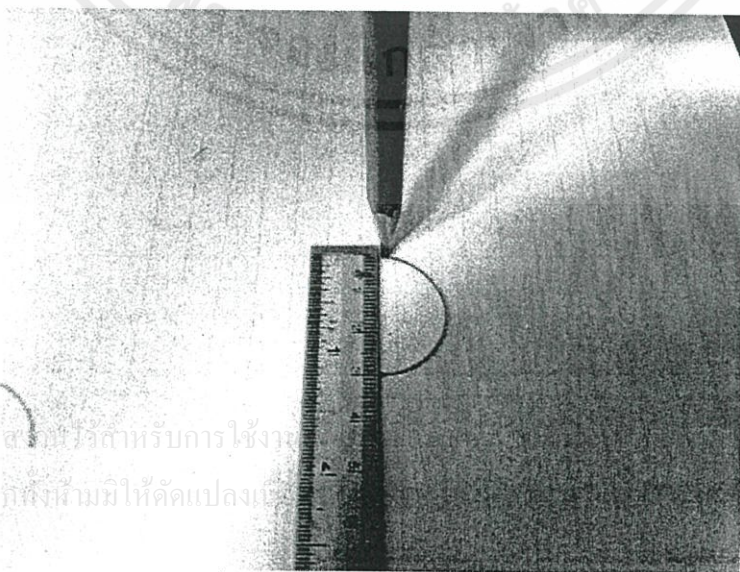

รูปที่ 4.7 ตัวอย่างการใช้คำสั่ง G03

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งาน
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งยังมีให้คัดแปลง


ไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
รวมทั้งมีการนำไปใช้

4.2.4 การทดสอบโค้ด G19

เป็นการเลือกพื้นผิวบนระนาบ Z – Y โดยตัวอย่างการใช้คำสั่ง G19 เป็นการเลือกพื้นผิวบนระนาบ Z – Y แล้วให้เคลื่อนที่เป็นเส้นโค้งไปที่พิกัด (0,10,0) จุดศูนย์กลางอยู่ที่ (0,5,0) เมื่อโปรแกรมจะได้ผลการทดสอบดังรูปที่ 4.8

G19

G03 X0 Y10 Z0 I0 J5 K0

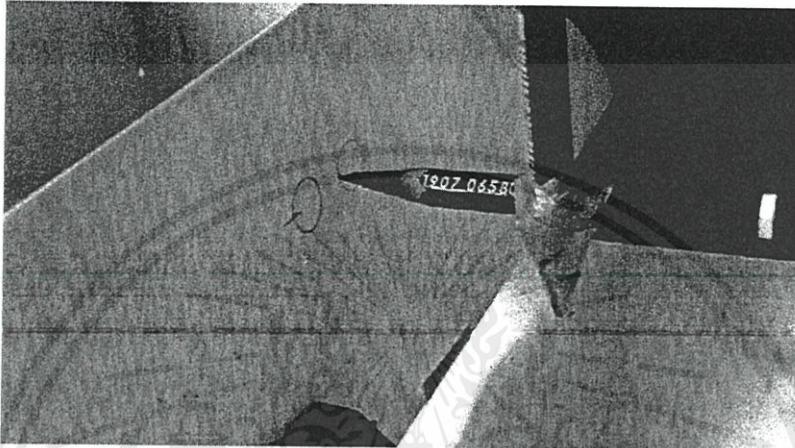


รูปที่ 4.8 ตัวอย่างการใช้คำสั่ง G19

4.2.5 การทดสอบโค้ด M03

เป็นการสั่งให้เฟลาหมุน (Spindle) หมุนตามเข็มนาฬิกา และตามด้วย S ที่เป็นการกำหนดความเร็วรอบในการหมุน เมื่อโปรแกรมจะได้ผลการทดสอบดังรูปที่ 4.9

M03 S200

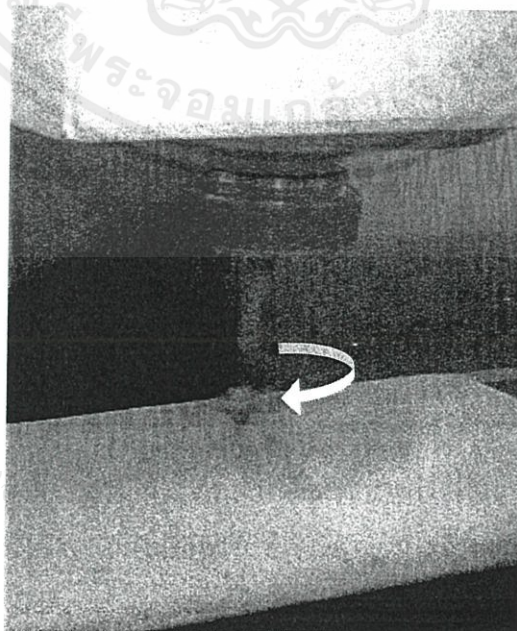


รูปที่ 4.9 ตัวอย่างการใช้คำสั่ง M03

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้เพื่อใช้ภายในเท่านั้น ไม่ควรนำออกไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามเผยแพร่เอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

4.2.6 การป้อนชุดคำสั่งจีโค้ด

ในการสั่งงานเครื่องเพื่อให้ได้ดังรูปที่ 4.10 โดยใช้ชุดคำสั่งข้างล่างและเมื่อโปรแกรมทำแล้วเสร็จ ได้ผลการทดสอบดังรูปที่ 4.11 และ 4.12

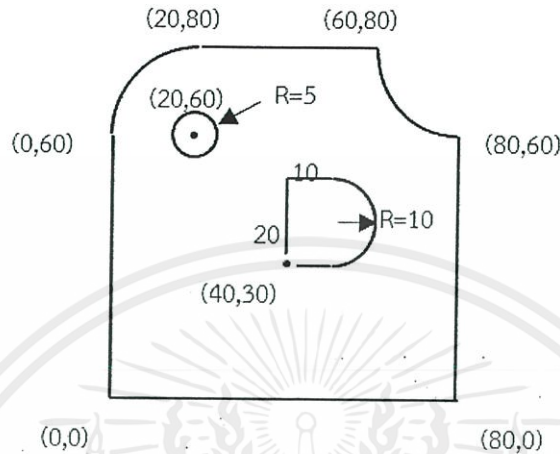


รูปที่ 4.10 ตัวอย่างรูปที่ใช้ทดสอบคำสั่งจีโค้ด


การใช้คำสั่ง

G17	ระนาบ X - Y
G90	กำหนดขนาดแบบสัมบูรณ์ (absolute)
G00 x0 y60 z0	เคลื่อนที่เป็นเส้นตรงไปที่พิกัด (0,60,0)
G02 x20 y80 z0 i20 j60 k0	เคลื่อนที่เป็นเส้นโค้งไปที่พิกัด (20,80,0) จุดศูนย์กลางอยู่ที่ (20,60,0)
G00 x60 y80 z0	เคลื่อนที่เป็นเส้นตรงไปที่พิกัด (60,80,0)
G03 x80 y60 z0 i80 j80 k0	เคลื่อนที่เป็นเส้นโค้งไปที่พิกัด (80,60,0) จุดศูนย์กลางอยู่ที่ (80,80,0)
G00 x80 y0 z0	เคลื่อนที่เป็นเส้นตรงไปที่พิกัด (80,0,0)
G00 x0 y0 z0	เคลื่อนที่เป็นเส้นตรงไปที่พิกัด (0,0,0)
G00 x0 y0 z1	เคลื่อนที่เป็นเส้นตรงไปที่พิกัด (0,0,1)
G00 x20 y60	เคลื่อนที่เป็นเส้นตรงไปที่พิกัด (20,60,0)
G91	กำหนดขนาดเชิงส่วนเพิ่ม (incremental)
G00 x0 y0 z-1	เคลื่อนที่เป็นเส้นตรงเพิ่มขึ้นในแกน Y -1 มิลลิเมตร
G00 x5 y0 z0	เคลื่อนที่เป็นเส้นตรงเพิ่มขึ้นในแกน X 5 มิลลิเมตร
G02 x0 y0 z0 R5	เคลื่อนที่เป็นเส้นโค้งรัศมี 5 มิลลิเมตร
G90	กำหนดขนาดแบบสัมบูรณ์ (absolute)
G00 x40 y40 z0	เคลื่อนที่เป็นเส้นตรงไปที่พิกัด (40,40,0)

G91	กำหนดขนาดเชิงส่วนเพิ่ม (incremental)
G00 x10 y0 z0	เคลื่อนที่เป็นเส้นตรงเพิ่มขึ้นในแกน X 10 มิลลิเมตร
G00 x0 y10 z0	เคลื่อนที่เป็นเส้นตรงเพิ่มขึ้นในแกน Y 10 มิลลิเมตร
G02 x0 y-20 R10	เคลื่อนที่เป็นเส้นโค้งรัศมี 10 มิลลิเมตร
G00 x-10 y0 z0	เคลื่อนที่เป็นเส้นตรงไปทางซ้ายเพิ่มขึ้นในแกน X 10 มิลลิเมตร
G00 x0 y10 z0	เคลื่อนที่เป็นเส้นตรงเพิ่มขึ้นในแกน Y 20 มิลลิเมตร
M00	จบโปรแกรม

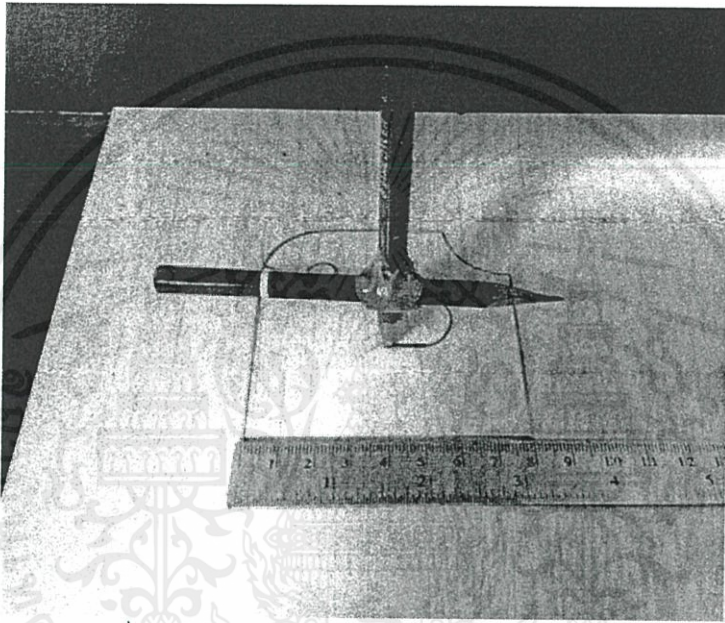

รูปที่ 4.11 รูปผลการทดลองในการใช้เครื่องซีเอ็นซี

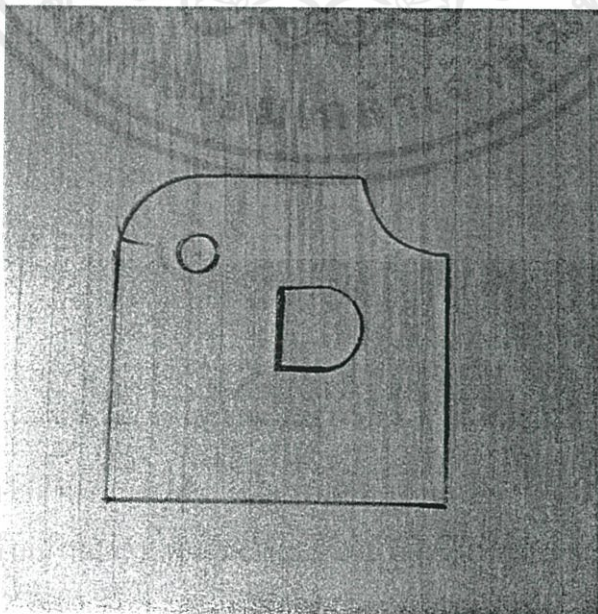

รูปที่ 4.12 รูปผลการทดลองในการใช้เครื่องซีเอ็นซี

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวน
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้ง

หน้าไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
การทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

บทที่ 5

สรุปผลการดำเนินงาน

จากผลการดำเนินงานในบทที่ 4 สามารถสรุปผลการดำเนินงานของการซ่อมบำรุงและปรับปรุงเครื่องกัดซีเอ็นซี รวมถึงข้อเสนอแนะสำหรับการปรับปรุงขั้นต่อไป

5.1 สรุปผลการดำเนินงาน

จากการศึกษาในครั้งนี้ สามารถสรุปได้

1. การดำเนินงานในส่วนของฮาร์ดแวร์ เป็นการซ่อมบำรุงและปรับปรุงสภาพของเครื่องกัดซีเอ็นซี ซึ่งเครื่องกัดซีเอ็นซีอยู่ในสภาพที่พร้อมสำหรับการใช้งานและการโปรแกรมเครื่องเพื่อกัดชิ้นงาน
2. การดำเนินงานในส่วนของซอฟต์แวร์ สามารถควบคุมการสั่งงานเครื่องกัดซีเอ็นซีให้สามารถกัดชิ้นงานตามที่ต้องการ โดยผลที่ได้จากการซ่อมและปรับปรุงแสดงในการทดสอบเครื่องจักรซีเอ็นซีที่ทำงานได้อย่างแม่นยำตามชุดคำสั่งจีโค้ดที่ให้
3. รายละเอียดของเครื่องซีเอ็นซี

ความละเอียดของเครื่องซีเอ็นซี 2.5 ไมโครเมตร

ความเร็วสูงสุดของสปินเดิล คือ 4,000 รอบต่อนาที

อัตราการป้อนสูงสุด คือ 0.0936 เมตรต่อนาที

พื้นที่โต๊ะงาน $X = 195$ มิลลิเมตร

$Y = 130$ มิลลิเมตร

$Z = 250$ มิลลิเมตร

5.2 ข้อเสนอแนะ

ข้อเสนอแนะสำหรับการปรับปรุงขั้นต่อไป

1. จากการดำเนินงานในส่วนของซอฟต์แวร์สามารถรองรับจีโค้ดอื่นได้อีก ในซอฟต์แวร์นี้จะรองรับจีโค้ดที่จำเป็นสำหรับเครื่องกัด

เอกสารนี้เป็นเอกสารของบริษัทฯ ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า

2. ซอฟต์แวร์สามารถปรับปรุงเพื่อให้รองรับไฟล์ 3 มิติ

ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้คัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

หนังสืออ้างอิง

สัจจาทิพย์ ทศนีย์พันธุ์, 2554. เครื่องจักรกลซีเอ็นซีและการโปรแกรมสำหรับเครื่องกลึงและเครื่องกัด.

ชาลี ตระการกุล, 2552. เทคโนโลยีซีเอ็นซี. พิมพ์ครั้งที่ 18. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)

วิทยาลัยเทคนิค.ชม, องค์ประกอบและการทำงานของเครื่องซีเอ็นซี.

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี, การควบคุมเครื่องจักรกลซีเอ็นซี.

วโรดม ตูจินดา, 2547. การออกแบบสร้างและรีโทรฟิตชุดควบคุมเครื่องซีเอ็นซี. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)

พลชัย โชติปราชญ์กุล, 2541. กระบวนการผลิตชิ้นงานต้นแบบอย่างรวดเร็ว. วิทยานิพนธ์ปริญญาโท, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี.



เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้คัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้คัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

โค้ดของซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการสั่งงานเครื่องกัดซีเอ็นซี

Form

```
Public Axis As Double: Dim i As Double
```

```
Private Sub Command4_Click(Index As Integer)
```

```
If Index = 0 Then set_home_a
```

```
If Index = 1 Then go_homeXY_a
```

```
If Index = 2 Then go_homeXZ_a
```

```
If Index = 3 Then go_homeYZ_a
```

```
End Sub
```

```
Private Sub Command6_Click()
```

```
i = 0
```

```
End Sub
```

```
Private Sub Command8_Click()
```

```
If Ab = 1 Then pos(0) = 0: pos(1) = 0: pos(2) = 0
```

```
multiblock
```

```
i = i + 1
```

```
midtext i
```

```
If Text1(1).Text = "g" Or Text1(1).Text = "G" Then
```

```
    Select Case Text1(2).Text
```

```
        Case "00": g01
```

```
        Case "01": g01
```

```
        Case "02": g02 Axis, -1
```

```
        Case "03": g02 Axis, 1
```

```
        Case "17": Axis = 2
```

```
        Case "18": Axis = 1
```

```
        Case "19": Axis = 0
```

```
        Case "90": g90 0 'abs
```

```
        Case "91": g90 1 'inc
```

```
        Case Else
```

```
            MsgBox "fail", vbCritica
```

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่าการรีไจน์อื่น อีกทั้งห้ามมิให้คัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

End Select

'-----

End If

If i >= countline Then i = 0

End S

Private Sub Form_Load()

Axis = 2: g90 0

'MSComm1.PortOpen = True

SpindleX = 0

Spindle = 0

End Sub

Private Sub Form_Unload(Cancel As Integer)

MSComm1.PortOpen = False

End

End Sub

Private Sub Command1_Click(Index As Integer)

If Option1(0).Value = True Then a& = Val(Combo1(0).Text) / 0.001

If Option1(1).Value = True Then

If Combo1(1).Text = "1/2" Then a& = (1 / 2) * 25.4 / 0.001

If Combo1(1).Text = "1/4" Then a& = (1 / 4) * 25.4 / 0.001

If Combo1(1).Text = "1/8" Then a& = (1 / 8) * 25.4 / 0.001

If Combo1(1).Text = "1/16" Then a& = (1 / 16) * 25.4 / 0.001

If Combo1(1).Text = "1/32" Then a& = (1 / 32) * 25.4 / 0.001

End If

If Index = 0 Then DDA 0, a&, 0

If Index = 1 Then DDA 0, -a&, 0

If Index = 2 Then DDA a&, 0, 0

If Index = 3 Then DDA -a&, 0, 0

If Index = 4 Then DDA 0, 0, a&

If Index = 5 Then DDA 0, 0, -a&

End Sub

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่จัดทำขึ้นเพื่อการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่าในรูปแบบใดก็ตาม อีกทั้งห้ามมิให้คัดลอกเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

```

Private Sub Command3_Click()
multiblock
For i = 1 To countline - 1
If Ab = 1 Then pos(0) = 0: pos(1) = 0: pos(2) = 0
midtext i
If Text1(1).Text = "g" Or Text1(1).Text = "G" Then
    Select Case Text1(2).Text
        Case "00": g01
        Case "01": g01
        Case "02": g02 Axis, -1
        Case "03": g02 Axis, 1
        Case "17": Axis = 2
        Case "18": Axis = 1
        Case "19": Axis = 0
        Case "90": g90 0 'abs
        Case "91": g90 1 'inc
        -----
        Case Else
            MsgBox "fail", vbCritical
        End Select
        -----
    End If
Next i
End Sub

Private Sub Command2_Click(Index As Integer)
If Index = 0 Then go_homeXY_mc
If Index = 1 Then go_homeXZ_mc
If Index = 2 Then go_homeYZ_mc
End Sub

Private Sub Command5_Click(Index As Integer)
If Index = 0 Then SpindleX = Val(Text2(0))

```

เอกภพ คือ สิ่งที่อยู่รอบตัวเรา ซึ่งมีความกว้างใหญ่ไพศาลเกินกว่าที่มนุษย์จะจินตนาการได้ ไม่สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่า และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

```

If Index = 1 Then Text1(1) = 0: SpindleX = 0
End Sub
Private Sub Timer1_Timer()
position
Label7(1).Caption = countline
Label7(2).Caption = i
Label6(1).Caption = lim_sw
SerialX
Text2(1) = Spindle
Shape1.Left = pos(0) * 0.02 - 150
Shape1.Top = pos(1) * -0.02 - 150 + Picture1.Height
'Shape2.Left = pos(0) * 0.04 - 150
'Shape2.Top = pos(2) * -0.04 - Shape2.Height + Picture2.Height / 2
'Shape3.Left = pos(1) * 0.04 - 150
'Shape3.Top = pos(2) * -0.04 - Shape2.Height + Picture2.Height / 2
End Sub

```

Module

```

Public Declare Function Inp Lib "DllPort.dll" Alias "Inp32" (ByVal PortAddress As Integer)
As Integer
Public Declare Sub Out Lib "DllPort.dll" Alias "Out32" (ByVal PortAddress As Integer, ByVal
Value As Integer)
Global Const pi = 3.14159265358979
Public Block(10000), p_Block(10000), q_Block(10000) As String
Public pos(3) As Double
Public signal As Byte
Public r(3) As Double
Public tar(3) As Double
Public cen(3), radian, radi(3), q(3) As Double

```

เอกสารนี้เป็นทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 ไม่ควรนำเอกสารนี้ไปใช้ในการเรียนการสอนหรือทำซ้ำโดยไม่ได้รับอนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
 ไม่ว่าในรูปแบบใดก็ตาม หากมีข้อสงสัยหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อฝ่ายวิชาการ โทร. 0-2910-7000

Public Acc, AccX(5) As Integer

Public feed As Long

Sub position()

k& = 1: Form1.Frame2.Caption = "Position (mm.)"

If Form1.Option1(1).Value = True Then k& = 25.4: Form1.Frame2.Caption = "Position (inch.)"

Form1.Label1(0).Caption = pos(0) * 0.001 / k&

Form1.Label1(1).Caption = pos(1) * 0.001 / k&

Form1.Label1(2).Caption = pos(2) * 0.001 / k&

End Sub

Sub go_homeXY_mc()

Do Until Mid(lim_sw, 3, 1) = "1"

lim_sw

DDA -2, 0, 0, 1

DoEvents

Loop

pos(0) = 0

Do Until Mid(lim_sw, 4, 1) = "0"

lim_sw

DDA 0, -2, 0, 1

DoEvents

Loop

pos(1) = 0

End Sub

Sub set_home_a()

pos(0) = 0: pos(1) = 0: pos(2) = 0

tar(0) = 0: tar(1) = 0: tar(2) = 0

End Sub

Sub go_homeXY_a()

DDA -pos(0), -pos(1), 0, 1

End Sub

เอก... นี้เป็น... สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
"ไม่... ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้คัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้"

```
Sub go_homeXZ_a()
```

```
DDA -pos(0), 0, -pos(2), 1
```

```
End Sub
```

```
Sub go_homeYZ_a()
```

```
DDA 0, -pos(1), -pos(2), 1
```

```
End Sub
```

```
Sub DDA(dx As Long, dy As Long, dz As Long, f As Long)
```

```
If dx <> 0 Or dy <> 0 Or dz <> 0 Then
```

```
dm& = 0
```

```
If dm& <= Abs(dx) Then dm& = Abs(dx)
```

```
If dm& <= Abs(dy) Then dm& = Abs(dy)
```

```
If dm& <= Abs(dz) Then dm& = Abs(dz)
```

```
r(0) = 0
```

```
r(1) = 0
```

```
r(2) = 0
```

```
For i = 1 To dm&
```

```
signal = 0
```

```
r(0) = r(0) + dx
```

```
If r(0) >= dm& And Mid(lim_sw, 2, 1) <> "0" Then r(0) = r(0) - dm&: signal = signal +
```

```
16: pos(0) = pos(0) + 1
```

```
If r(0) <= -dm& And Mid(lim_sw, 3, 1) <> "1" Then r(0) = r(0) + dm&: signal = signal +
```

```
32: pos(0) = pos(0) - 1
```

```
r(1) = r(1) + dy
```

```
If r(1) >= dm& And Mid(lim_sw, 5, 1) <> "1" Then r(1) = r(1) - dm&: signal = signal +
```

```
4: pos(1) = pos(1) + 1
```

```
If r(1) <= -dm& And Mid(lim_sw, 4, 1) <> "0" Then r(1) = r(1) + dm&: signal = signal +
```

```
8: pos(1) = pos(1) - 1
```

```
r(2) = r(2) + dz
```

```
If r(2) >= dm& Then r(2) = r(2) - dm&: signal = signal + 2: pos(2) = pos(2) + 1
```

```
If r(2) <= -dm& And Mid(lim_sw, 1, 1) <> "1" Then r(2) = r(2) + dm&: signal = signal +
```

```
1: pos(2) = pos(2) - 1
```

ไม่ว่า 1: pos(2) = pos(2) + 1

```

' Out 888, signal
' For j = 1 To 1000 * f
' Next j
' Out 888, 0
  For j = 1 To 1000 * f
  Next j
  DoEvents
  Next i
End If
  position
End Sub
Sub g00()
dx& = (tar(0) - pos(0))
dy& = (tar(1) - pos(1))
dz& = (tar(2) - pos(2))
DDA dx&, dy&, dz&, 1
End Sub
Sub g01()
dx& = (tar(0) - pos(0))
dy& = (tar(1) - pos(1))
dz& = (tar(2) - pos(2))
DDA dx&, dy&, dz&, feed
End Sub
Sub g02(plane As Double, G As Double) ' -1 g02 // +1 g03
rP0& = Abs(pos(0) - cen(0))
rP1& = Abs(pos(1) - cen(1))
rP2& = Abs(pos(2) - cen(2))
radianP& = Sqr(rP0& ^ 2 + rP1& ^ 2 + rP2& ^ 2)
rT0& = Abs(tar(0) - cen(0))
rT1& = Abs(tar(1) - cen(1))
rT2& = Abs(tar(2) - cen(2))
radianT& = Sqr(rT0& ^ 2 + rT1& ^ 2 + rT2& ^ 2)

```

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่จัดทำขึ้นเพื่อให้บริการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
 ไม่ว่าในรูปแบบใดก็ตาม หากมีข้อผิดพลาดหรือต้องการแจ้งให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

rang& = 50

If (radianP& >= radianT& - rang& And radianP& <= radianT& + rang&) Or (radianP& >= radian - rang& And radianP& <= radian + rang&) Then

q(plane) = G * 0.001

If Round(pos(0) * 0.001, 2) = Round(tar(0) * 0.001, 2) _

And Round(pos(1) * 0.001, 2) = Round(tar(1) * 0.001, 2) _

And Round(pos(2) * 0.001, 2) = Round(tar(2) * 0.001, 2) _

Then k = 1

For i = 0 To 2 * pi / Abs(q(plane))

radi(0) = pos(0) - cen(0)

radi(1) = pos(1) - cen(1)

radi(2) = pos(2) - cen(2)

dx& = (q(1) * radi(2)) - (q(2) * radi(1))

dy& = (q(2) * radi(0)) - (q(0) * radi(2))

dz& = (q(0) * radi(1)) - (q(1) * radi(0))

DDA dx&, dy&, dz&, feed

If k = 1 Then

If Round(pos(0) * 0.001, 3) = Round(tar(0) * 0.001, 3) _

And Round(pos(1) * 0.001, 3) = Round(tar(1) * 0.001, 3) _

And Round(pos(2) * 0.001, 3) = Round(tar(2) * 0.001, 3) _

Then i = 3 * pi / Abs(q(plane))

Elseif Round(pos(0) * 0.001, 1) = Round(tar(0) * 0.001, 1) _

And Round(pos(1) * 0.001, 1) = Round(tar(1) * 0.001, 1) _

And Round(pos(2) * 0.001, 1) = Round(tar(2) * 0.001, 1) _

Then i = 3 * pi / Abs(q(plane))

End If

Next i

Else: MsgBox "Incorrect Radiance ", vbOKOnly + vbExclamation, "Error"

End If

End Sub เอกสารที่ส่งจนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า

ไม่ Sub g90(i As Long) ึ่งห้ามมิให้คัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

Ab = i

If Ab = 1 Then pos(0) = 0: pos(1) = 0: pos(2) = 0

End Sub

Function lim_sw() As String

'a = Inp(889)

If a >= 128 Then a = a - 128: a7\$ = "0" Else a7\$ = "1"

If a >= 64 Then a = a - 64: a6\$ = "1" Else a6\$ = "0"

If a >= 32 Then a = a - 32: a5\$ = "1" Else a5\$ = "0"

If a >= 16 Then a = a - 16: a4\$ = "1" Else a4\$ = "0"

If a >= 8 Then a = a - 8: a3\$ = "1" Else a3\$ = "0"

If a >= 4 Then a = a - 4: a2\$ = "1" Else a2\$ = "0"

If a >= 2 Then a = a - 2: a1\$ = "1" Else a1\$ = "0"

If a >= 1 Then a = a - 1: a0\$ = "1" Else a0\$ = "0"

lim_sw = a7\$ + a6\$ + a5\$ + a4\$ + a3\$ + a2\$ + a1\$ + a0\$

End Function

Sub SerialX()

If Spindle < SpindleX And Spindle < 255 Then Spindle = Spindle + 1

If Spindle > SpindleX And Spindle > 0 Then Spindle = Spindle - 1

If Spindle > 0 And Emergency = False Then AccX(5) = 1 Else AccX(5) = 0

Acc = AccX(0) + (2 * AccX(1)) + (4 * AccX(2)) + (8 * AccX(3)) + (16 * AccX(4)) + (32 *
AccX(5))

'Form1.MSComm1.Output = "@" & Chr(Spindle) & Chr(Acc)

End Sub

Function countline() As Single

countline = 1

For i = 1 To Len(Form1.Text1(0).Text)

If Asc(Mid(Form1.Text1(0).Text, i, 1)) = 13 Then countline = countline + 1

Next i

End Function

Sub multiblock()

c = 0: p_Block(0) = 1

For i = 1 To 10000

Block(i) = ""

Next i

For i = 1 To Len(Form1.Text1(0).Text)

If Asc(Mid(Form1.Text1(0).Text, i, 1)) = 13 Then

c = c + 1

p_Block(c) = i + 2

q_Block(c) = i - Val(p_Block(c - 1))

Block(c) = Mid(Form1.Text1(0).Text, p_Block(c - 1), q_Block(c))

End If

Next i

End Sub

Sub midtext(L As Double)

For i = 1 To 16

Form1.Text1(i).Text = ""

Next i

For i = 1 To Len(Block(L))

If Mid(Block(L), i, 1) <> " " And j = 0 Then

Form1.Text1(1).Text = Form1.Text1(1).Text + Mid(Block(L), i, 1)

j = 0.5

Elseif Mid(Block(L), i, 1) <> " " And j = 1 Then

Form1.Text1(3).Text = Form1.Text1(3).Text + Mid(Block(L), i, 1)

j = 1.5

Elseif Mid(Block(L), i, 1) <> " " And j = 2 Then

Form1.Text1(5).Text = Form1.Text1(5).Text + Mid(Block(L), i, 1)

j = 2.5

Elseif Mid(Block(L), i, 1) <> " " And j = 3 Then

Form1.Text1(7).Text = Form1.Text1(7).Text + Mid(Block(L), i, 1)

j = 3.5

Elseif Mid(Block(L), i, 1) <> " " And j = 4 Then

Form1.Text1(9).Text = Form1.Text1(9).Text + Mid(Block(L), i, 1)

เอกสาร j = 4.5 เอกสารที่ส่งวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า

ไม่ Elseif Mid(Block(L), i, 1) <> " " And j = 5 Then ต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

Form1.Text1(11).Text = Form1.Text1(11).Text + Mid(Block(L), i, 1)

```

j = 5.5
Elseif Mid(Block(L), i, 1) <> " " And j = 6 Then
    Form1.Text1(13).Text = Form1.Text1(13).Text + Mid(Block(L), i, 1)
j = 6.5
Elseif Mid(Block(L), i, 1) <> " " And j = 7 Then
    Form1.Text1(15).Text = Form1.Text1(15).Text + Mid(Block(L), i, 1)
j = 7.5
Elseif Mid(Block(L), i, 1) <> " " And j = 0.5 Then
    Form1.Text1(2).Text = Form1.Text1(2).Text + Mid(Block(L), i, 1)
Elseif Mid(Block(L), i, 1) <> " " And j = 1.5 Then
    Form1.Text1(4).Text = Form1.Text1(4).Text + Mid(Block(L), i, 1)
Elseif Mid(Block(L), i, 1) <> " " And j = 2.5 Then
    Form1.Text1(6).Text = Form1.Text1(6).Text + Mid(Block(L), i, 1)
Elseif Mid(Block(L), i, 1) <> " " And j = 3.5 Then
    Form1.Text1(8).Text = Form1.Text1(8).Text + Mid(Block(L), i, 1)
Elseif Mid(Block(L), i, 1) <> " " And j = 4.5 Then
    Form1.Text1(10).Text = Form1.Text1(10).Text + Mid(Block(L), i, 1)
Elseif Mid(Block(L), i, 1) <> " " And j = 5.5 Then
    Form1.Text1(12).Text = Form1.Text1(12).Text + Mid(Block(L), i, 1)
Elseif Mid(Block(L), i, 1) <> " " And j = 6.5 Then
    Form1.Text1(14).Text = Form1.Text1(14).Text + Mid(Block(L), i, 1)
Elseif Mid(Block(L), i, 1) <> " " And j = 7.5 Then
    Form1.Text1(16).Text = Form1.Text1(16).Text + Mid(Block(L), i, 1)
Elseif Mid(Block(L), i, 1) = " " And j = 0.5 Then
    j = 1
Elseif Mid(Block(L), i, 1) = " " And j = 1.5 Then
    j = 2
Elseif Mid(Block(L), i, 1) = " " And j = 2.5 Then
    j = 3
Elseif Mid(Block(L), i, 1) = " " And j = 3.5 Then
    j = 4
Elseif Mid(Block(L), i, 1) = " " And j = 4.5 The

```

เอกสารนี้เป็นทรัพย์สินทางปัญญาของมหาวิทยาลัยราชภัฏวชิรเวศน์บุรีรัมย์ ซึ่งมหาวิทยาลัยฯ ขอสงวนสิทธิ์ในเนื้อหาและข้อมูลทั้งหมด ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้คัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

```

j = 5
Elseif Mid(Block(L), i, 1) = " " And j = 5.5 Then
    j = 6
Elseif Mid(Block(L), i, 1) = " " And j = 6.5 Then
    j = 7
Elseif Mid(Block(L), i, 1) = " " And j = 7.5 Then
    j = 8
End If
Next
For i = 3 To 16
If Form1.Text1(i).Text = "x" Or Form1.Text1(i).Text = "X" Then tar(0) = Val(Form1.Text1(i + 1).Text) / 0.001
If Form1.Text1(i).Text = "y" Or Form1.Text1(i).Text = "Y" Then tar(1) = Val(Form1.Text1(i + 1).Text) / 0.001
If Form1.Text1(i).Text = "z" Or Form1.Text1(i).Text = "Z" Then tar(2) = Val(Form1.Text1(i + 1).Text) / 0.001
If Form1.Text1(i).Text = "i" Or Form1.Text1(i).Text = "I" Then cen(0) = Val(Form1.Text1(i + 1).Text) / 0.001
If Form1.Text1(i).Text = "j" Or Form1.Text1(i).Text = "J" Then cen(1) = Val(Form1.Text1(i + 1).Text) / 0.001
If Form1.Text1(i).Text = "k" Or Form1.Text1(i).Text = "K" Then cen(2) = Val(Form1.Text1(i + 1).Text) / 0.001
If Form1.Text1(i).Text = "r" Or Form1.Text1(i).Text = "R" Then radian = Val(Form1.Text1(i + 1).Text) / 0.001
If Form1.Text1(i).Text = "f" Or Form1.Text1(i).Text = "F" Then feed = Val(Form1.Text1(i + 1).Text)
Next
End Sub

```

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้คัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้